

Manual de instrucciones abreviado **Liquicap M** **FMI52 HART**

Capacitivo
Medición de nivel continua para líquidos



1 Documentos relacionados



A0023555

2 Sobre este documento

2.1 Convenciones usadas en el documento

2.1.1 Símbolos de seguridad

⚠ PELIGRO

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si no se evita dicha situación, pueden producirse lesiones graves o mortales.

⚠ ADVERTENCIA

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. Si usted no evita la situación peligrosa, ello podrá causar la muerte o graves lesiones.

⚠ ATENCIÓN

Este símbolo le advierte de una situación peligrosa. No evitar dicha situación puede implicar lesiones menores o de gravedad media.

AVISO

Este símbolo señala información sobre procedimientos y otros hechos importantes que no están asociados con riesgos de lesiones.

2.1.2 Símbolos eléctricos**⊕ Tierra de protección (PE)**

Bornes de tierra que se deben conectar a tierra antes de establecer cualquier otra conexión.

Los bornes de tierra están situados tanto en el interior como en el exterior del equipo:

- Borne de tierra interior: conecta la tierra de protección a la red principal,.
- Borne de tierra exterior: conecta el equipo al sistema de puesta a tierra de la planta.

2.1.3 Símbolos de herramientas

Destornillador de hoja plana



Destornillador Philips



Llave fija

2.1.4 Símbolos para ciertos tipos de información y gráficos**✓✓ Preferidos**

Procedimientos, procesos o acciones que son preferibles

✗ Prohibido

Procedimientos, procesos o acciones que no están permitidos

i Consejo

Indica información adicional



Referencia a documentación



Referencia a páginas



Nota o paso individual que se debe respetar

1, 2, 3

Serie de pasos



Inspección visual

1, 2, 3, ...

Número del elemento

A, B, C, ...

Vistas



Zona con peligro de explosión

Indica la zona con peligro de explosión

3 Instrucciones de seguridad básicas

3.1 Requisitos que debe cumplir el personal

El personal debe cumplir los siguientes requisitos para realizar las tareas necesarias:

- ▶ Debe estar formado y cualificado para la realización de funciones y tareas específicas.
- ▶ Debe estar autorizado por el propietario de la planta o el operador para realizar tareas específicas.
- ▶ Debe estar familiarizado con las normas y reglamentos locales y nacionales.
- ▶ Debe haber leído y entendido las instrucciones del manual y la documentación complementaria.
- ▶ Debe seguir las instrucciones y satisfacer las condiciones indicadas.

3.2 Seguridad en el lugar de trabajo

Para trabajar en y con el equipo:

- ▶ Lleve el equipo de protección individual requerido conforme a la normativa local o nacional aplicable.

3.3 Funcionamiento seguro

Durante la realización de tareas de configuración, prueba y mantenimiento en el equipo se deben aplicar medidas de supervisión alternativas para garantizar la seguridad de operación y del proceso.

3.3.1 Zona Ex

Cuando se utiliza el sistema de medición en una zona Ex, deben observarse las normas y los reglamentos nacionales pertinentes. El equipo se suministra con una documentación Ex aparte, que forma parte integrante de la presente documentación. Deben observarse los procedimientos de instalación, datos de conexionado e instrucciones de seguridad que contiene.

- Compruebe que el personal técnico tenga la formación adecuada.
- Deben observarse los requisitos específicos de medición y de seguridad especificados para los puntos de medición.

3.4 Seguridad del producto

Este equipo de medición ha sido diseñado de acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y cumple los requisitos de seguridad más exigentes, ha sido sometido a pruebas y ha salido de fábrica en condiciones óptimas para funcionar de forma segura.

Cumple las normas de seguridad general y los requisitos legales. Cumple con las directivas CE enumeradas en la Declaración de conformidad CE específica del equipo. Endress+Hauser lo confirma dotando al instrumento con la marca CE.

4 Recepción de material e identificación del producto

4.1 Recepción de material

Revise si el embalaje o el contenido han sufrido algún daño. Compruebe que el material suministrado esté íntegro y compare el alcance del suministro con la información que figura en su pedido.

4.2 Identificación del producto

Véase el manual de instrucciones →  2

4.3 Almacenamiento y transporte

Para su almacenamiento y transporte, embale el equipo de forma que esté protegido contra impactos. El embalaje original ofrece la mejor protección para este fin. La temperatura de almacenamiento admisible es -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F).

5 Montaje

5.1 Requisitos para el montaje


5.1.1 Montaje del sensor

El Liquicap M FMI52 se puede instalar verticalmente desde arriba.



Compruebe que:

- no se instale la sonda en la zona de la cortina de producto
- la sonda no esté en contacto con la pared del depósito
- la distancia al fondo del contenedor sea ≥ 10 mm (0,39 in)
- las sondas múltiples estén montadas una junto a otra, con una distancia mínima entre sondas de 500 mm (19,7 in)

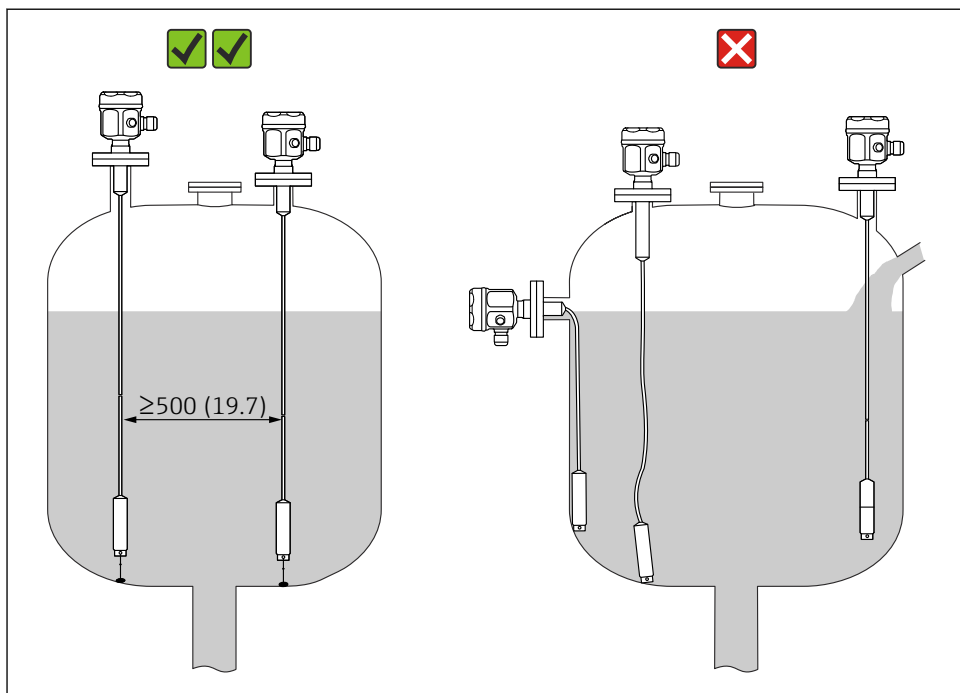


A0040578

Unidad de medida mm (in)

5.1.2 Condiciones para la medición

El rango de medición L1 permite medir desde la punta de la sonda hasta la conexión a proceso.

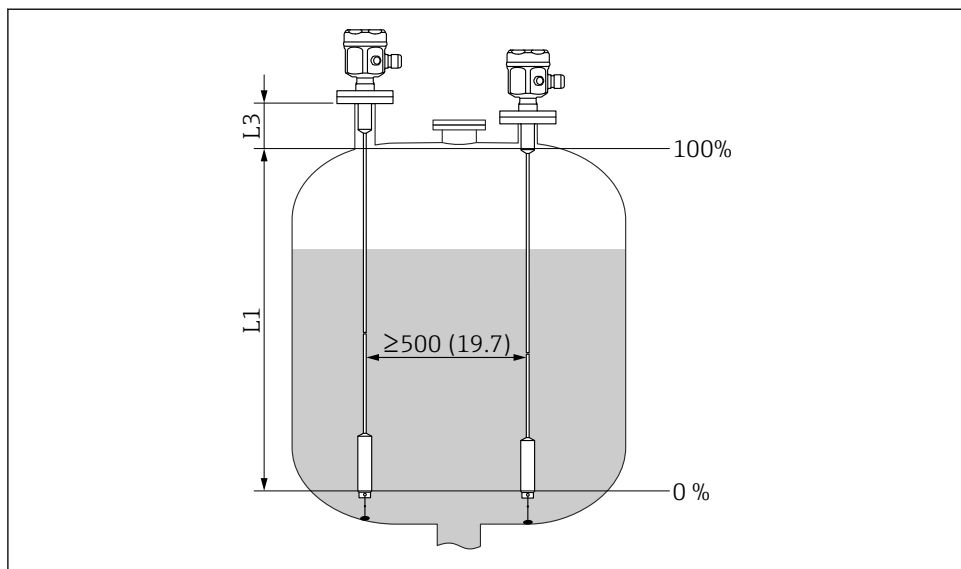

A0040579

Unidad de medida mm (in)

L1 Rango de medición

L3 Longitud inactiva



En caso de instalación en una boquilla, use la longitud inactiva L3.

La calibración de 0 % y de 100 % se puede invertir.

5.1.3 Ejemplos de instalación

Sondas de cable

La sonda se puede instalar desde arriba en depósitos conductivos de metal.

Si la conexión a proceso de la sonda está aislada del depósito metálico por el material de la junta, la conexión de puesta a tierra de la caja de la sonda se debe conectar al depósito con una línea corta.




- La sonda no debe hacer contacto con la pared del contenedor. No instale sondas en la zona de la cortina de producto.
- Si se instalan múltiples sondas una junta a otra, se debe cumplir una distancia mínima de 500 mm (19,7 in) entre las sondas.
- Cuando efectúe el montaje, asegúrese de que haya una conexión con buena conductividad eléctrica entre la conexión a proceso y el depósito. Use, p. ej., una banda selladora que sea conductora eléctrica.



Si la sonda de cable está totalmente aislada, no se debe acortar ni alargar.


La presencia de daños en el aislamiento del cable de la sonda provoca mediciones incorrectas.

Los ejemplos de aplicación siguientes muestran la instalación vertical para una medición de nivel continua.

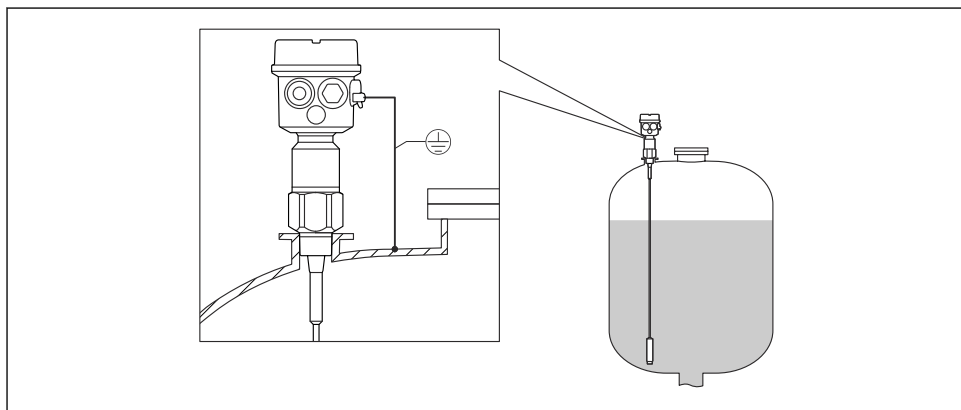


A0040451

 1 Sonda de cable

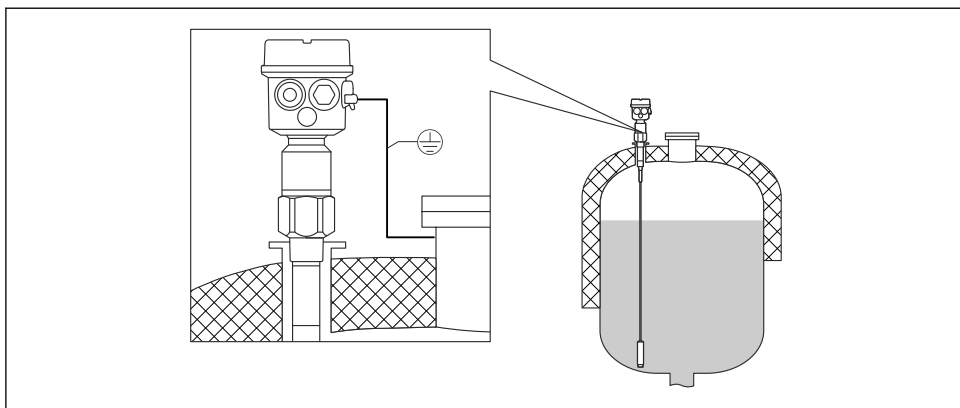

A0040452

2 Una sonda con longitud inactiva para los depósitos aislados

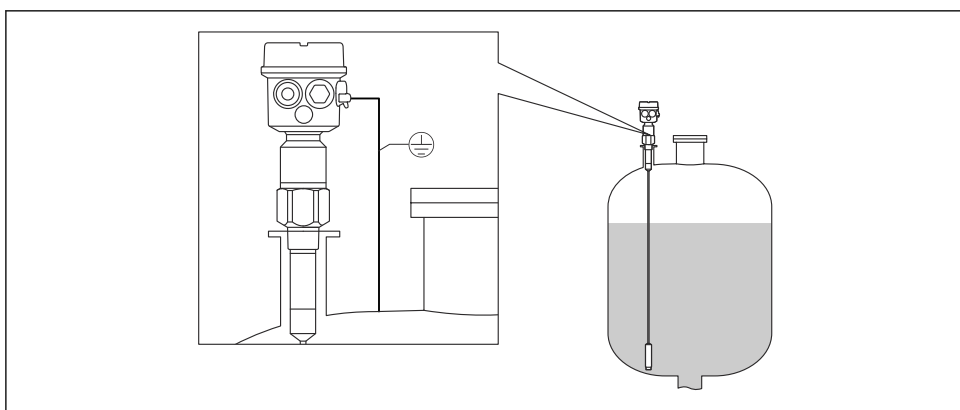

A0040453

3 Una sonda con la longitud inactiva totalmente aislada para el montaje de tubuladuras

Acortamiento del cable de sonda




Para información sobre el kit de acortamiento, véase el manual de instrucciones abreviado KA061F/00.

Contrapeso tensor con tensión


Es necesario asegurar el extremo de la sonda si, de no hacerlo, esta pudiera llegar a tocar la pared del silo o alguna otra pieza situada en el depósito. La rosca interna del contrapeso de la sonda sirve precisamente para este fin. El tirante puede ser conductor o aislante con respecto a la pared del depósito.

Para evitar una excesiva carga por tensión, el cable de sonda debe tener holgura o atirantarse con un muelle. La carga por tensión máxima no debe superar 200 Nm (147,5 lbf ft).

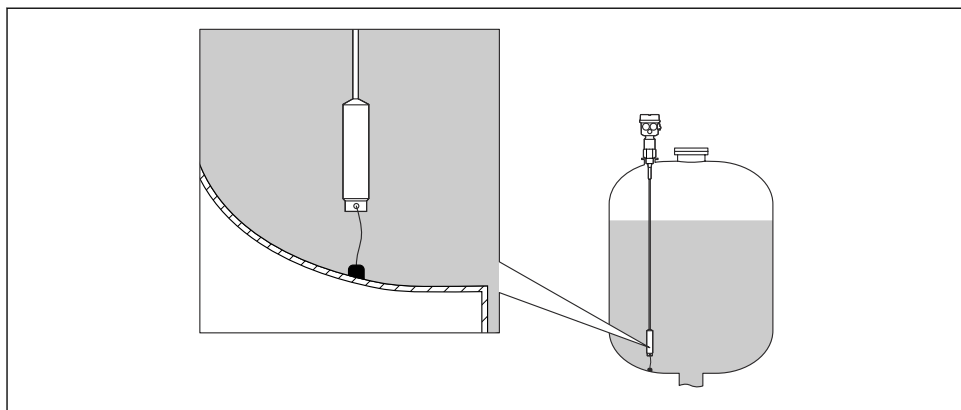

A0040462

5.2 Sonda con caja separada

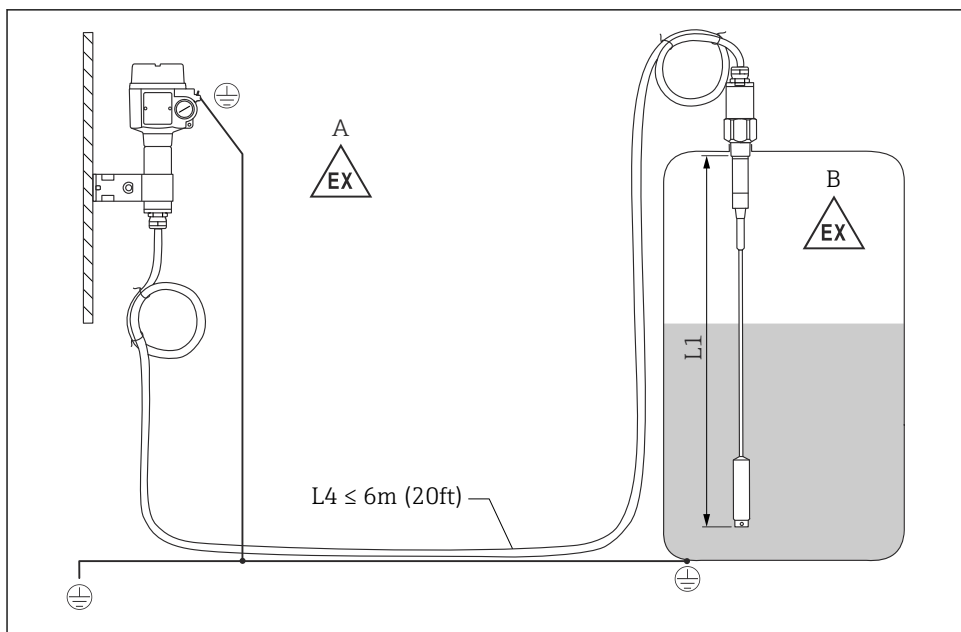

A0040473

4 Conexión de la sonda y caja separada

A Zona explosiva 1

B Zona explosiva 0

L1 Longitud del cable de sonda: máx. 9,7 m (32 ft)

L4 Longitud del cable: máx. 6 m (20 ft)


La longitud máxima del cable L4 y la longitud del cable de sonda L1 no pueden superar 10 m (33 ft).

Revise el manual de instrucciones, →  2

5.2.1 Placa de montaje en pared




- La placa de montaje en pared forma parte del alcance del suministro.
- Para usar la placa de montaje en pared como plantilla para taladrar, primero se debe atornillar la placa de montaje en pared a la caja separada.
- La distancia entre los agujeros disminuye cuando está atornillada a la caja separada.

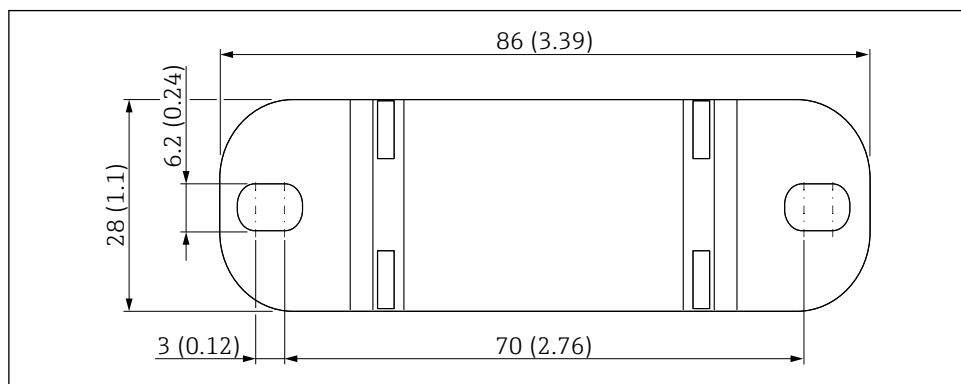

A0033881


Unidad de medida mm (in)

5.2.2 Montaje en pared

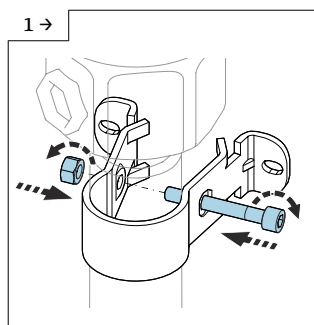


A0042318

- Atornille la placa de montaje en pared al tubo.

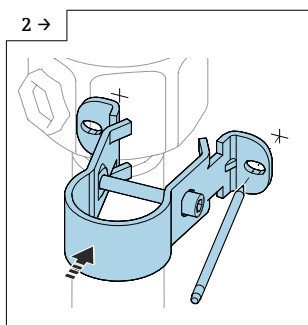

A0042319

- Antes de empezar a taladrar, señale en la pared la distancia entre los agujeros.

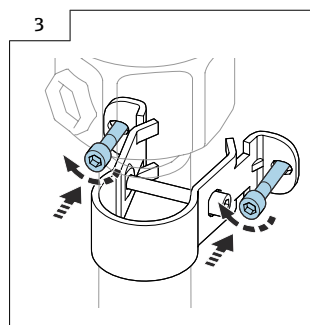


A0042320


- Atornille en la pared la caja separada.

5.2.3 Montaje en tubería

i El diámetro máximo de la tubería es 50,8 mm (2 in).

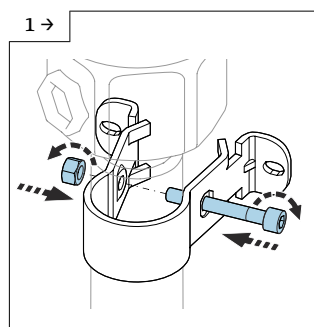

A0042318

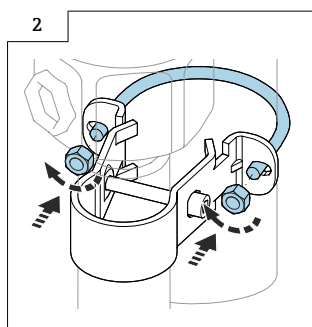

A0042321

► Atornille la placa de montaje en pared al tubo.

► Atornille la caja separada en una tubería.

5.2.4 Acortamiento del cable de conexión

AVISO

Riesgo de daños en las conexiones y el cable.

► Asegúrese de que ni el cable de conexión ni la sonda giran al enroscar el tornillo de apriete.

i La recalibración debe realizarse antes de la puesta en marcha.

La longitud máxima de conexión entre la sonda y la caja separada es 6 m (20 ft).


Al cursar el pedido de un equipo con caja separada se debe especificar la longitud deseada.

Si es necesario acortar la conexión de cable o pasarla a través de una pared, es preciso separarla de la conexión a proceso.

Desconexión del cable de conexión




Asegúrese de que el cable de conexión y la sonda no giren al enroscar el tornillo de apriete.

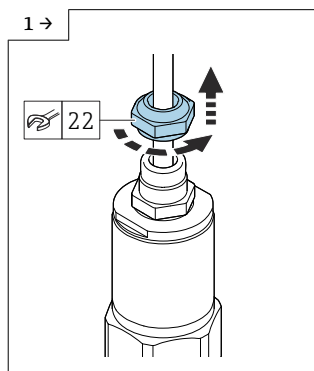


A0042111

- Afloje el tornillo de apriete con una llave AF22.

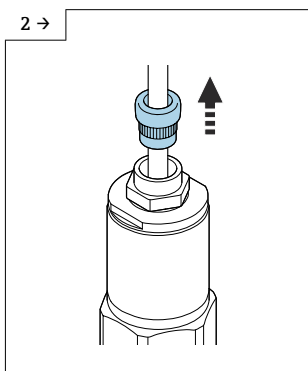


A0042112

- Tire de la junta del elemento de inserción para sacarla del prensaestopas.

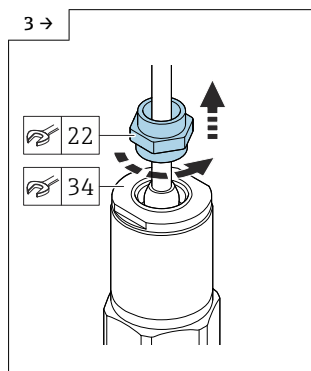


A0042113

- Bloquee el disco adaptador con la llave AF34 y afloje el prensaestopas con la llave AF22.

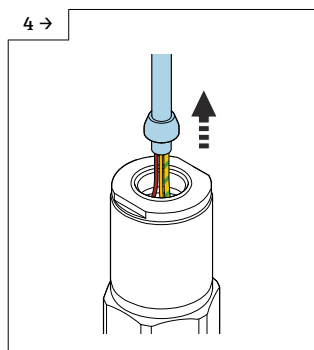


A0042114

- Tire del cable con el cono.

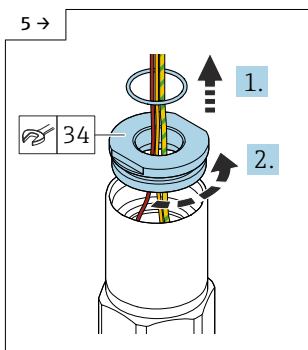


A0042115

- Retire la junta y afloje el disco adaptador con la llave AF34.

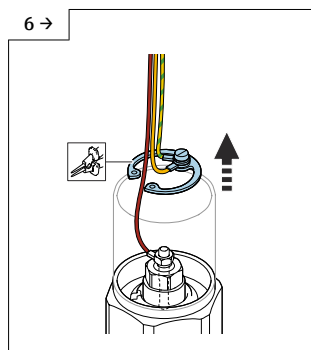


A0042116


- Retire la arandela de retención con unos alicates para arandelas de retención.

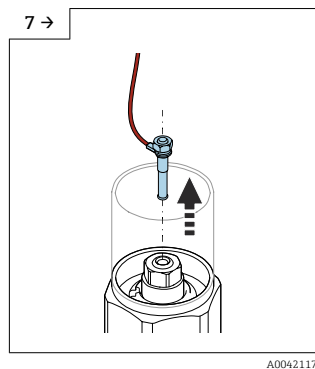


- Retire el conector de clavija del receptáculo.

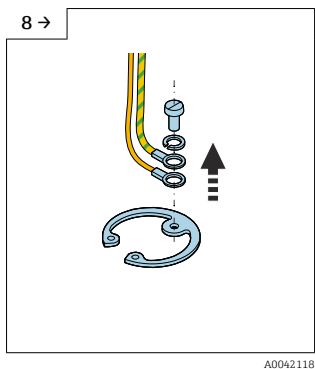

- Afloje el tornillo para desconectar los cables amarillo y amarillo-verde.

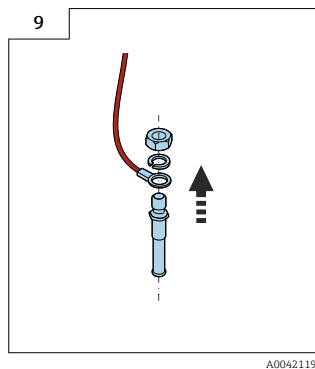

- Afloje la tuerca (M4) del conector de clavija.

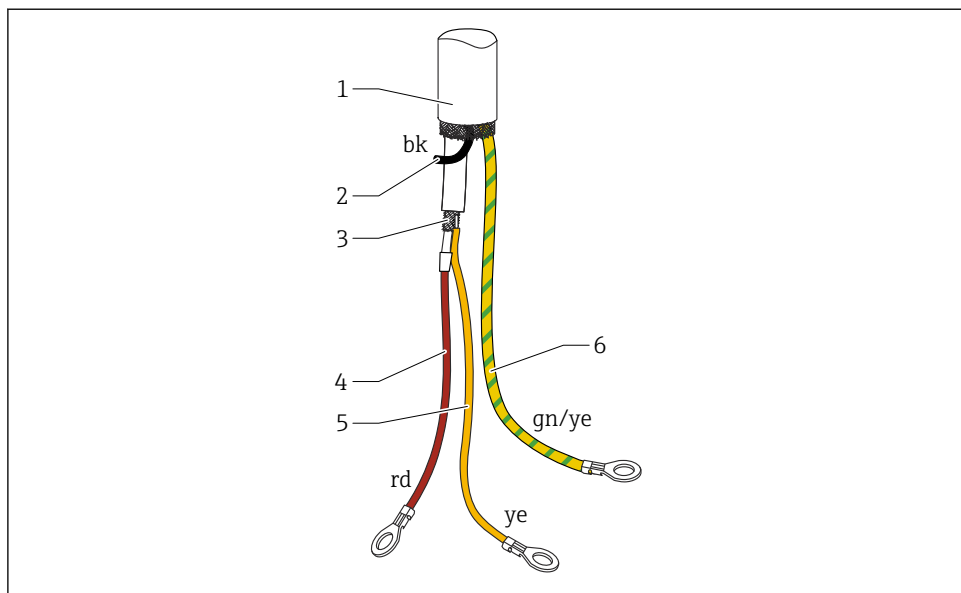

A0040734

5 Conexiones eléctricas

- 1 Malla externa (no necesaria)
- 2 Hilo negro (bk) (no necesario)
- 3 Cable coaxial con conductor central y apantallamiento
- 4 Suelde el hilo rojo (rd) con el núcleo central del cable coaxial (sonda)
- 5 Suelde el hilo con la malla del cable coaxial amarillo (ye) (tierra)
- 6 Hilo amarillo y verde (gn/ye) con terminal en anillo



- En caso de acortamiento del cable de conexión, recomendamos reutilizar todos los hilos con terminales de anillo
- A fin de evitar el riesgo de cortocircuito si no se reutilizan los hilos, las conexiones de los nuevos terminales de anillo se deben aislar con una vaina termorretráctil
- Use tubos termorretráctiles para aislar todas las uniones soldadas

5.3 Instrucciones de instalación

AVISO


No dañe el aislamiento de la sonda durante la instalación.

- Revise el aislamiento de la varilla.

AVISO

No haga uso de la caja de la sonda para enroscar la sonda.

- Utilice una llave para enroscar la sonda.

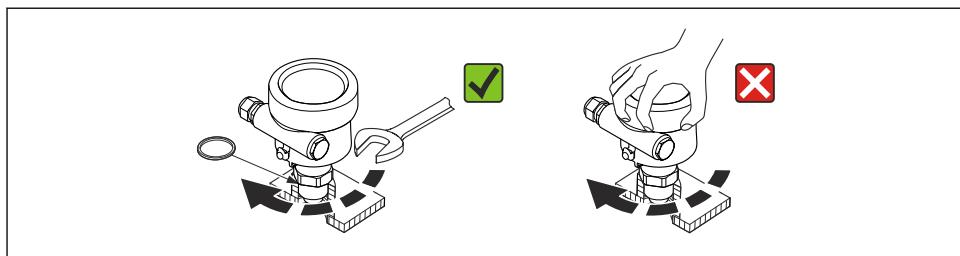

A0040476

5.3.1 Instalación de la sonda


Se pueden instalar las sondas siguientes:

- Sonda con rosca
- Sonda con Tri-Clamp, conexión sanitaria o brida
- Sonda con brida revestida de PTFE

5.3.2 Alineación de la caja


La caja se puede girar 270° para alinearla con la entrada de cable. Para prevenir la penetración de humedad, tienda el cable de conexión hacia abajo por delante del prensaestopas y fíjelo con una brida para cables. Esto es especialmente recomendable para el montaje al aire libre.

Alineación de la caja

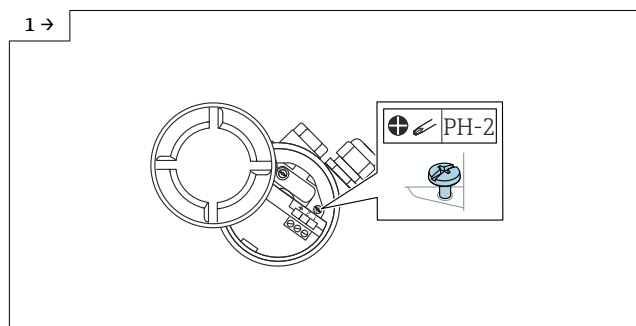


A0042107

- Afloje el tornillo de sujeción.

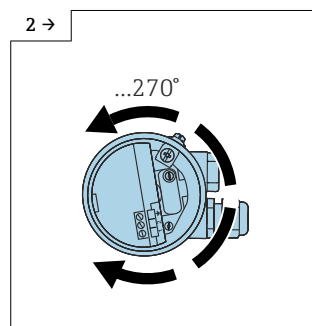

A0042108

- Alinee la caja de forma que quede en la posición necesaria.

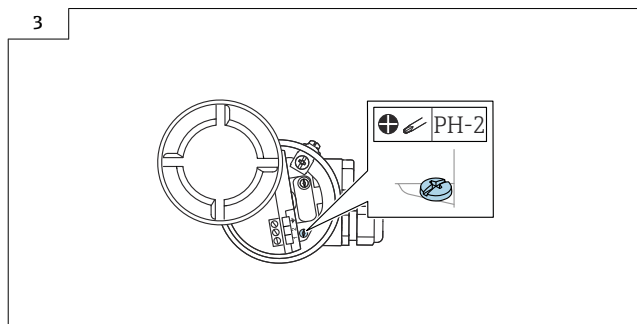

A0042109

- Apriete el tornillo de sujeción con un par $< 1 \text{ Nm}$ (0,74 lbf ft).

i El tornillo de sujeción para alinear la caja de tipo T13 está situado en el compartimento del sistema electrónico.

5.3.3 Sellado de la caja de la sonda

Compruebe que la cubierta esté sellada.

AVISO

- No use en ningún caso grasa a base de aceite mineral; de lo contrario, la junta tórica quedaría inutilizada.

6 Conexión eléctrica

i Antes de conectar la alimentación, tenga en cuenta lo siguiente:

- La tensión de alimentación debe coincidir con los datos especificados en la placa de identificación
- Apague la tensión de alimentación antes de conectar el equipo
- Conecte la compensación de potencial al borne de tierra del sensor

i Si se usa la sonda en áreas de peligro, es imprescindible cumplir las normas nacionales pertinentes y tener en cuenta la información contenida en las instrucciones de seguridad (XA).

Utilice exclusivamente el prensaestopas especificado.

6.1 Requisitos de conexión

6.1.1 Compensación de potencial

⚠ PELIGRO


¡Riesgo de explosión!

- Conecte el apantallamiento del cable en el lado del sensor únicamente si instala la sonda en una zona Ex.

Conecte la compensación de potencial al borne de tierra externo de la caja (T13, F13, F16, F17, F27). Si se trata de la caja de acero inoxidable F15, el borne de tierra también puede estar situado en su interior. Para obtener más instrucciones de seguridad, consulte la documentación aparte referida a aplicaciones en áreas de peligro.

6.1.2 Especificación de los cables

Para conectar los módulos electrónicos use cables convencionales para equipos. Si se dispone de compensación de potencial y se utilizan cables apantallados para equipos, conecte el apantallado en ambos extremos a fin de optimizar el efecto de apantallamiento.

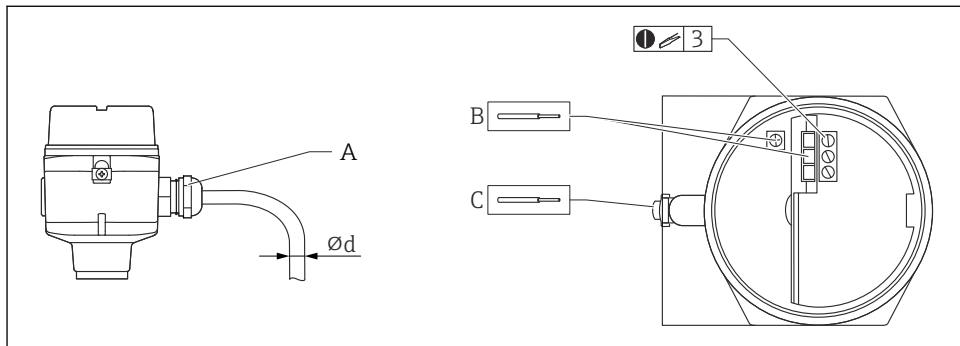

A Entrada de cable

B Conexiones del módulo del sistema electrónico: tamaño máx. del cable 2,5 mm² (14 AWG)

C Conexión a tierra en el exterior de la caja, tamaño máx. del cable 4 mm² (12 AWG)

Ød Diámetro del cable


Entradas de cable

- Latón niquelado: Ød = 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Material sintético: Ød = 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Acero inoxidable: Ød = 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

6.1.3 Conector

En el caso de la versión con un conector M12, no hace falta abrir la caja para conectar la línea de señal.

Asignación de pines para el conector M12

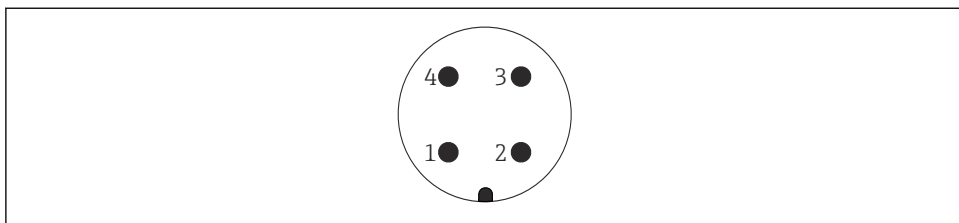

A0011175

- 1 *Potencial positivo*
- 2 *No usado*
- 3 *Potencial negativo*
- 4 *Tierra*

6.1.4 Tensión de alimentación

Todas las tensiones siguientes están disponibles directamente en los terminales de tensión del equipo:

- 12,0 ... 36,0 V_{DC} en áreas no peligrosas
- 12,0 ... 30,0 V_{DC} en áreas de peligro Ex ia
- 14,4 ... 30,0 V_{DC} en áreas de peligro Ex d

6.2 Cableado y conexiones

6.2.1 Compartimento de conexiones

Dependiendo de la protección contra explosiones, el compartimento de conexiones está disponible en las variantes siguientes:


Protección estándar, protección Ex ia

- Caja de poliéster F16
- Caja de acero inoxidable F15
- Caja de aluminio F17
- Caja de aluminio F13 con junta de proceso estanca al gas
- Caja de acero inoxidable F27
- Caja de aluminio T13, con el compartimento de conexiones separado

Protección Ex d, junta de proceso estanca al gas

- Caja de aluminio F13 con junta de proceso estanca al gas
- Caja de acero inoxidable F27 con junta de proceso estanca al gas
- Caja de aluminio T13, con el compartimento de conexiones separado


Conexión del módulo del sistema electrónico a la alimentación:

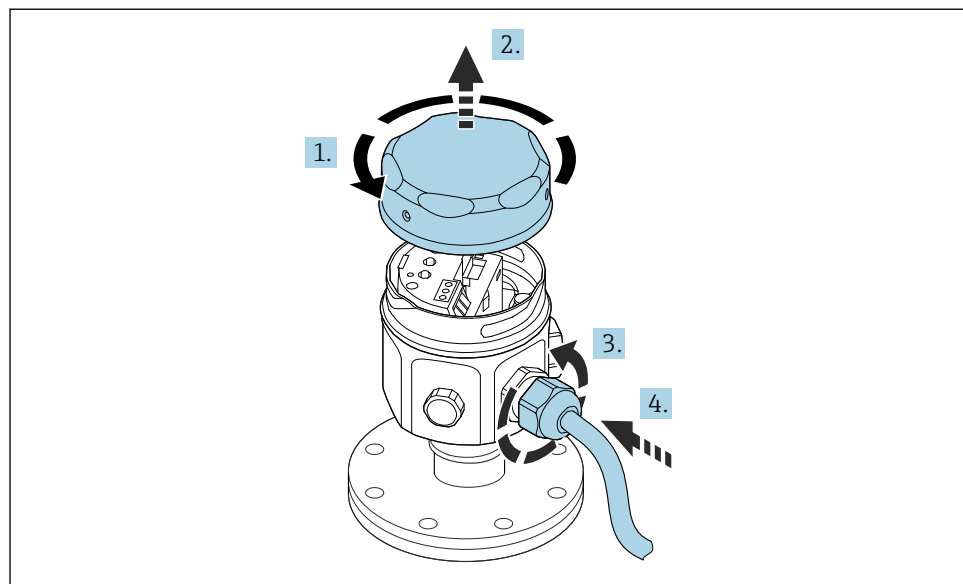

A0040635

1. Desenrosque la tapa de la caja.
2. Retire la tapa de la caja.
3. Suelte el prensaestopas.
4. Inserte el cable.

Conexión del módulo del sistema electrónico a la alimentación montada en la caja T13:

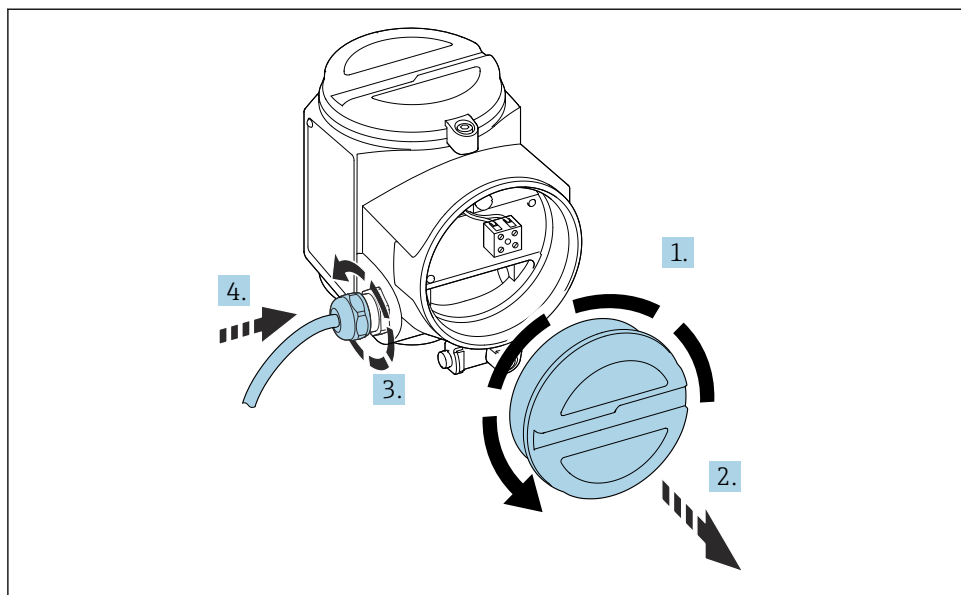

A0040637

1. Desenrosque la tapa de la caja.
2. Retire la tapa de la caja.
3. Suelte el prensaestopas.
4. Inserte el cable.

6.2.2 Asignación de terminales

Posibles asignaciones de terminales:

- A 2 hilos, 4 ... 20 mA con HART
- HART con otras unidades de alimentación



Véase el manual de instrucciones → 2


7 Opciones de configuración

7.1 Visión general de las opciones de configuración

Este equipo puede funcionar con:

- los elementos de configuración del módulo electrónico FEI50H,
- el indicador y el módulo de configuración,
- el protocolo HART con el Commubox FXA195 y el software de configuración FieldCare
- la consola HART DXR375

7.1.1 Elementos de indicación y operación en el módulo electrónico FEI50H

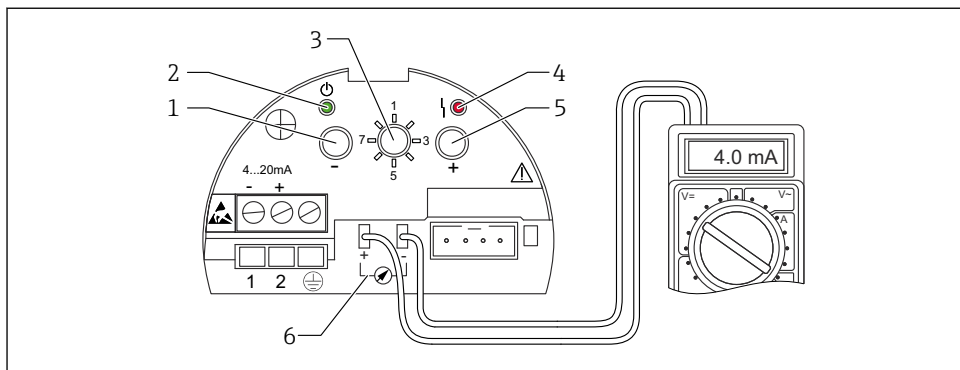

A0040485

Fig. 6 Módulo electrónico FEI50H

- 1 Tecla
- 2 LED verde: estado operativo
- 3 Selector de modos de funcionamiento
- 4 LED rojo: fallo
- 5 Tecla
- 6 Toma de corriente 4 ... 20 mA

Selector de modos de funcionamiento

- 1: Funcionamiento: Seleccione para funcionamiento normal
- 2: Calibración de vacío: Seleccione para ajustar la calibración de vacío
- 3: Calibración de lleno: Seleccione para ajustar la calibración de lleno
- 4: Modos de medición: Seleccione para elegir entre funcionamiento con productos que forman adherencias (p. ej., yogur) o con productos que no forman adherencias (p. ej., agua)
- 5: Rango de medición: Seleccione el rango de medición en pF para:
 - rango de medición longitud de sonda < 6 m (20 ft) corresponde a 2 000 pF
 - rango de medición longitud de sonda > 6 m (20 ft) corresponde a 4 000 pF
- 6: Autocomprobación: Seleccione para activar la autocomprobación
- 7: Reinicio a los ajustes de fábrica: Seleccione para restablecer los ajustes de fábrica
- 8: Cargar DAT del sensor (EEPROM)
 - Seleccione para transferir los valores de calibración disponibles en el módulo del sistema electrónico al DAT del sensor (EEPROM) en caso de sustitución de la sonda
 - Seleccione para transferir los valores de calibración disponibles en DAT del sensor (EEPROM) al sistema electrónico en caso de sustitución del módulo del sistema electrónico

LED rojo indicador de fallo o mal funcionamiento

- Parpadea 5 veces por segundo:
 - La capacidad de la sonda es demasiado grande; cortocircuito en la sonda o FEI50H defectuoso
- Parpadea 1 vez por segundo:
 - La temperatura en el módulo del sistema electrónico está fuera del rango de temperatura admisible

**Tecla **

Presione para ejecutar las funciones definidas mediante el selector de modos de funcionamiento

Conector del indicador

Conector dedicado para el módulo indicador y de configuración en planta opcional

Toma de corriente 4 ... 20 mA


Conecte el multímetro para la calibración de lleno o de vacío sin desconectar el circuito principal

**Tecla **

Presione para ejecutar las funciones definidas mediante el selector de modos de funcionamiento

LED verde indicador del estado de funcionamiento

- Parpadea 5 veces por segundo: El equipo está en funcionamiento
- Parpadea 1 vez por segundo: El equipo está en el modo de calibración

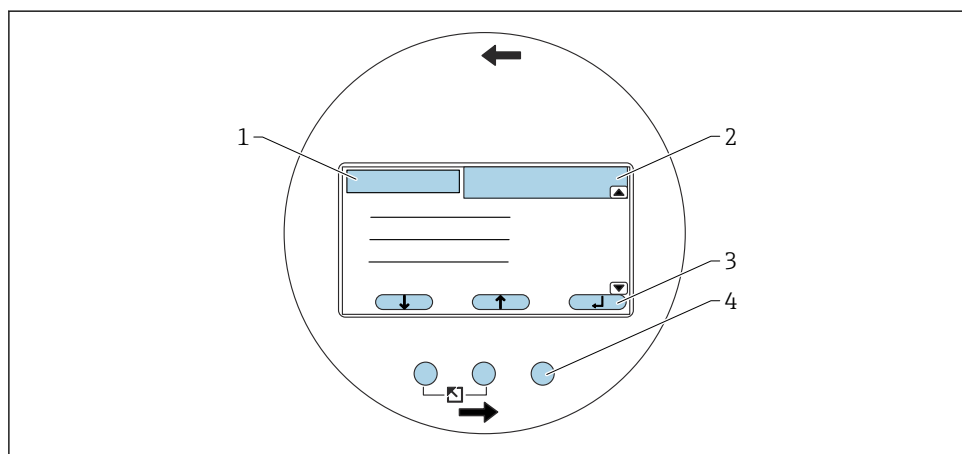7.1.2 Configuración a través del indicador y el módulo de configuración opcionales**Elementos indicadores y de configuración**

A0040480

** 7 Elementos indicadores y de configuración**

- 1 Título del menú
- 2 Código de elemento de una función visualizada
- 3 Símbolos de las teclas
- 4 Teclas físicas

Símbolos en el indicador

Modo de funcionamiento del equipo

- **Usuario**  Se pueden editar los parámetros de usuario
- **Bloqueo**  Todos los parámetros están bloqueados
- **Barra de desplazamiento**   Permite el desplazamiento hacia arriba y abajo para acceder a más funciones

 
Estado de bloqueo de parámetro que se está visualizando

- **Parámetro de visualización**  El parámetro no puede editarse en el modo de funcionamiento en el que se encuentra el equipo
- **Escribir parámetro**  El parámetro se puede editar

Combinaciones de teclas físicas

Las siguientes combinaciones de teclas físicas son válidas para todas las opciones de menú:


Escape



A0032709

- 1 Si se está editando una función: Se abandona el modo de edición de la función en cuestión
- 2 Si se está navegando: Se retrocede al nivel de menú inmediatamente superior

 
Aumentar contraste



A0032710

Aumenta el contraste del indicador

 Reducir contraste



A0032711

Disminuye el contraste del indicador

Bloqueo y desbloqueo



A0032712

- 1 Bloquea la modificación de los parámetros del equipo
- 2 Pulse las tres teclas para desbloquear el equipo

7.2 Configuración del equipo a través de FieldCare Device Setup

7.2.1 Alcance de las funciones

Herramienta de Endress+Hauser para la gestión de activos de la planta (PAM) basada en FDT. Permite configurar todos los equipos de campo inteligentes de un sistema y le ayuda a gestionarlos. Usar la información de estado también es una forma sencilla pero efectiva de comprobar su y las condiciones en las que se encuentran.



Para obtener más información sobre FieldCare, consulte los manuales de instrucciones BA00027S y BA00059S

Opciones de conexión: HART a través de Commubox FXA195 y el puerto USB de un ordenador

7.2.2 Fuente para archivos de descripción de equipo

- www.endress.com → Downloads
- CD-ROM (póngase en contacto con Endress+Hauser)
- DVD (póngase en contacto con Endress+Hauser)

8 Puesta en marcha



El equipo se puede manejar a través del módulo electrónico o el indicador o bien con FieldCare. Si se acopla un indicador al módulo del sistema electrónico, las teclas de función  o  y el interruptor de modo del módulo del sistema electrónico quedan desactivados. Todos los demás ajustes se pueden efectuar usando las teclas de función del indicador o con el FieldCare.

8.1 Instalación y comprobación de funciones



Véase el manual de instrucciones → 2

8.2 Configuración del idioma de manejo



Véase el manual de instrucciones, menú: "Propiedades del equipo" → 2

8.3 Configuración del equipo



Véase el manual de instrucciones, menú: "Ajustes básicos" → 2



71539296

www.addresses.endress.com
