
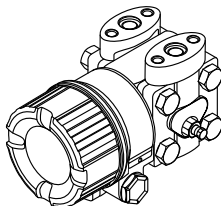


Beknopte handleiding Deltabar M PMD55

Drukverschilmeting

HART

Drukverschiltransmitter met metalen meetcel

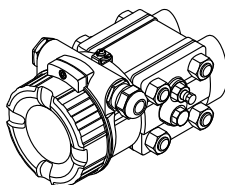

Deze beknopte handleiding is niet bedoeld als vervanging voor de bedieningshandleiding behorende bij het instrument.

Gedetailleerde informatie over het instrument is opgenomen in de bedieningshandleiding en de aanvullende documentatie.

Beschikbaar voor alle instrumentversies via

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser bedieningsapp*

1 Bijbehorende documentatie



A0023555

2 Over dit document

2.1 Functie van het document

De beknopte bedieningshandleiding bevat alle essentiële informatie vanaf de goederenontvangst tot de eerste inbedrijfname.

2.2 Gebruikte symbolen

2.2.1 Veiligheidssymbolen



GEVAAR

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden zal ernstig of dodelijk lichamelijk letsel ontstaan.



WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan ernstig of dodelijk letsel ontstaan.



VOORZICHTIG

Dit symbool wijst op een gevaarlijke situatie. Wanneer deze situatie niet wordt vermeden, kan licht of middelzwaar letsel ontstaan.



LET OP

Dit symbool bevat informatie over procedures of andere feiten, die niet kunnen resulteren in persoonlijk letsel.

2.2.2 Elektrische symbolen



Randaarde (PE)

Aardklemmen die moeten worden aangesloten op aarde voordat enige andere aansluiting wordt gemaakt.

De aardklemmen bevinden zich aan de binnen- en buitenkant van het instrument:

- Interne aardklem: randaarde is aangesloten met de voedingsspanning.
- Externe aardklem: instrument is aangesloten op het aardsysteem van de installatie.

 
2.2.3 Symbolen voor bepaalde typen informatie en afbeeldingen

Symbolen voor bepaalde typen informatie en afbeeldingen



toegestaan

Procedures, processen of handelingen die zijn toegestaan



verboden

Procedures, processen of handelingen die verboden zijn



Tip

Geeft aanvullende informatie



Verwijzing naar documentatie



Verwijzing naar pagina



Visuele inspectie



Aan te houden instructie of individuele handelingsstap

1, 2, 3, ...

Positienummers

1, 2, 3

Handelingsstappen



Resultaat van de handelingsstap

2.3 Geregistreerde handelsmerken

HART®

Geregistreerd handelsmerk van de FieldComm Group, Austin, USA

3 Fundamentele veiligheidsinstructies

3.1 Voorwaarden voor het personeel

Personeel moet voor de taken aan de volgende eisen voldoen:

- ▶ Getraind, gekwalificeerde specialisten moeten voldoende zijn gekwalificeerd voor het uitvoeren van deze functie en taak
- ▶ Zijn geautoriseerd door de exploitant/eigenaar van de installatie
- ▶ Zijn bekend met de nationale/plaatselijke regelgeving
- ▶ Zij moeten de instructies in het handboek en de aanvullende documentatie en de certificaten (afhankelijk van de applicatie) hebben gelezen en begrepen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen
- ▶ Zij moeten de volgende instructies opvolgen en voldoen aan de algemene voorschriften

3.2 Bedoeld gebruik

De Deltabar M is een verschildruktransmitter voor het meten van verschildruk, doorstroming en niveau.

3.2.1 Te voorzien verkeerd gebruik

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door verkeerd gebruik of gebruik niet conform de bedoeling.

Verificatie bij grensgevallen:

- ▶ Voor speciale vloeistoffen en reinigingsmiddelen, zal Endress+Hauser graag behulpzaam zijn bij het verifiëren van de bestendigheid van de gebruikte materialen. Hiervoor wordt echter geen garantie of aansprakelijkheid geaccepteerd.

3.3 Arbeidsveiligheid

Bij werken aan en met het instrument:

- ▶ Draag de benodigde persoonlijke beschermingsuitrusting conform de nationale/bedrijfsvoorschriften.
- ▶ Schakel de voedingsspanning uit voor aansluiten van het instrument.

3.4 Bedrijfsveiligheid

Gevaar voor lichamelijk letsel!

- ▶ Gebruik het instrument alleen in goede technische en fail-safe conditie.
- ▶ De operator is verantwoordelijk voor een storingsvrije werking van het instrument.

Veranderingen aan het instrument

Ongeautoriseerde wijzigingen aan het instrument zijn niet toegestaan en kunnen onvoorziene gevaren tot gevolg hebben:

- ▶ Neem contact op met Endress+Hauser wanneer wijzigingen nodig zijn.

Reparatie

Om de bedrijfsveiligheid te waarborgen:

- ▶ Voer reparaties aan het instrument alleen uit na uitdrukkelijke toestemming.
- ▶ Houd de nationale/lokale voorschriften aan betreffende reparatie van elektrische apparatuur.
- ▶ Gebruik alleen originele reservedelen en accessoires van Endress+Hauser.

Explosiegevaarlijke omgeving

Teneinde gevaar voor personen of voor de installatie te voorkomen, wanneer het instrument wordt gebruikt in een explosiegevaarlijke omgeving (bijv. explosieveiligheid, drukvatveiligheid):

- ▶ Controleer aan de hand van de typeplaat of het instrument toegestaan is voor gebruik in de gevaarlijke omgeving.
- ▶ Houd de specificaties in de afzonderlijke aanvullende documentatie aan, welke een integraal onderdeel is van deze handleiding.

3.5 Productveiligheid


Dit meetinstrument is conform de laatste stand van de techniek bedrijfsveilig geconstrueerd en heeft de fabriek in veiligheidstechnisch optimale toestand verlaten.

Het voldoet aan de algemene veiligheidsvoorschriften en de wettelijke bepalingen. Het voldoet tevens aan de EG-richtlijnen in de klantspecifieke EG-conformiteitsverklaring.

Endress+Hauser bevestigt dit door het aanbrengen van de CE-markering.

4 Goederenontvangst en productidentificatie

4.1 Goederenontvangst

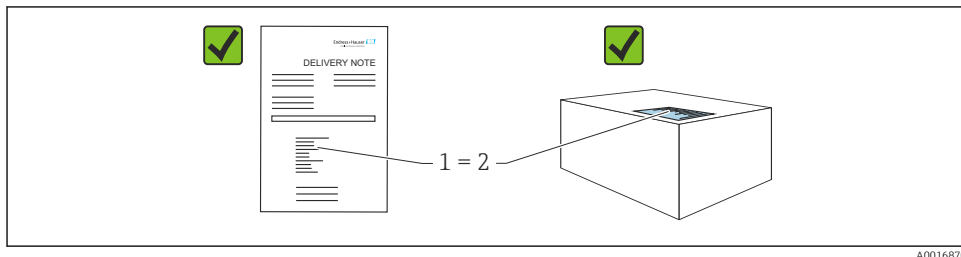

- Is de bestelcode op de pakbon (1) gelijk aan de bestelcode op de productsticker (2)?
- Zijn de goederen niet beschadigd?
- Komen de gegevens op de typeplaat overeen met de bestelspecificatie en de pakbon?
- Is de documentatie beschikbaar?
- Indien nodig (zie typeplaat): zijn de veiligheidsinstructies (XA) aanwezig?



Wanneer aan één van deze voorwaarden niet is voldaan, neem dan contact op met uw Endress+Hauser-verkoopkantoor.

4.2 Opslag en transport

4.2.1 Opslagomstandigheden

Gebruik de originele verpakking.

Sla het meetinstrument op onder schone en droge omstandigheden en beschermd tegen schade door schokken (EN 837-2).

4.2.2 Transporteer het product naar het meetpunt

WAARSCHUWING

Verkeerd transport!

De behuizing en het membraan kunnen beschadigd raken en er bestaat gevaar voor lichamelijk letsel!

- Transporteer het meetinstrument naar het meetpunt in de originele verpakking of aan de procesaansluiting.
- Houd de veiligheidsinstructies en de transportvoorwaarden voor instrumenten zwaarder dan 18 kg (39,6 lbs) aan.

5 Montage

5.1 Montagevoorwaarden


5.2 Installeren van de

LET OP

Verkeerde behandeling!

Schade aan het instrument!

- Demontage van de schroeven met positienummer (1) is absoluut niet toegestaan en zal de garantie doen komen te vervallen.

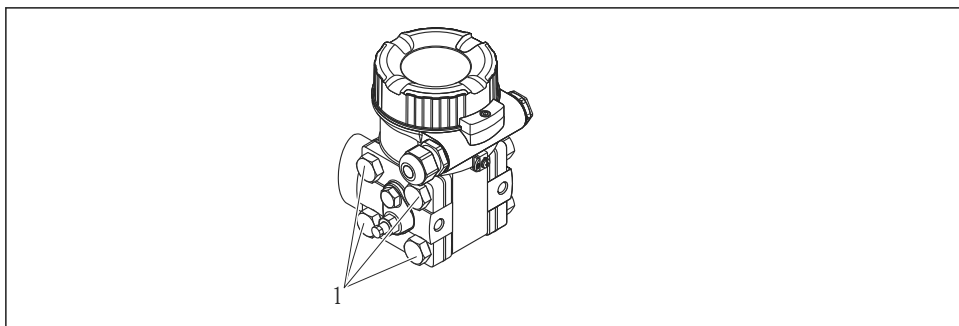

A0024166

5.2.1 Inbouwpositie

- Door de inbouwpositie van de Deltabar M, kan een verschuiving van de meetwaarde optreden, bijv. het display geeft geen nul aan wanneer de tank leeg is. U kunt deze nulpuntsverschuiving corrigeren via een positie-instelling op één van de volgende manieren:
 - Via de toetsen op de electronicamodule (→ 19, "Functie van de bedieningselementen")
 - Via het bedieningsmenu (, "Positie-instelling")
- Zie de geldende nationale of internationale normen voor algemene aanbevelingen betreffende de installatie van het leidingwerk.
- Gebruik van een drie- of vijfwegventielblok maakt eenvoudige inbedrijfname, installatie en onderhoud mogelijk, zonder onderbreking van het proces.
- Bij het installeren van de bedrijfsdrukleidingen in buitenopstelling, moet worden gewaarborgd dat voldoende vorstbeveiliging aanwezig is, bijv. door toepassing van tracing.
- Installeer het leidingwerk onder een constant afschot van minimaal 10%.
- Endress+Hauser levert een montagebeugel voor installatie op pijpen of wanden (, "Wand- en pijpmontage (optie)").

Installatiepositie voor flowmeting

Flowmeting in gassen

Monteer de Deltabar M boven het meetpunt zodat eventueel aanwezig condensaat terug kan stromen in de procesleiding.

Flowmeting in dampen

- Monteer de Deltabar M onder het meetpunt.
- Monteer de sifons op hetzelfde niveau als de aftappunten en op dezelfde afstand tot de Deltabar M.
- Vul voor de inbedrijfname de bedrijfsdrukleidingen tot de hoogte van de sifons.

Flowmeting in vloeistoffen

- Monteer de Deltabar M onder het meetpunt zodat de bedrijfsdrukleidingen altijd zijn gevuld met vloeistof en gasbellen terug kunnen stromen naar de procesleiding.
- Bij de meting in media met vaste deeltjes, zoals vervuilde vloeistoffen, is het installeren van afscheiders en aftapventielen nuttig om de afzettingen op te vangen en de verwijderen.

Installatiepositie voor niveaumeting

Niveaumeting in een open container

- Monteer de Deltabar M onder de laagste meetaansluiting zodat de bedrijfsdrukleidingen altijd met vloeistof zijn gevuld.
- De lagedrukzijde is open naar de atmosfeer.
- Bij de meting in media met vaste deeltjes, zoals vervuilde vloeistoffen, is het installeren van afscheiders en aftapventielen nuttig om de afzettingen op te vangen en de verwijderen.

Niveaumeting in een gesloten container

- Monteer de Deltabar M onder de laagste meetaansluiting zodat de bedrijfsdrukleidingen altijd met vloeistof zijn gevuld.
- Sluit altijd de lagedrukzijde aan boven het maximum niveau.
- Bij de meting in media met vaste deeltjes, zoals vervuilde vloeistoffen, is het installeren van afscheiders en aftapventielen nuttig om de afzettingen op te vangen en de verwijderen.

Niveaumeting in een gesloten tank met stoombedekking

- Monteer de Deltabar M onder de laagste meetaansluiting zodat de bedrijfsdrukleidingen altijd met vloeistof zijn gevuld.
- Sluit altijd de lagedrukzijde aan boven het maximum niveau.
- De condenspot waarborgt een constante druk aan de lagedrukzijde.
- Bij de meting in media met vaste deeltjes, zoals vervuilde vloeistoffen, is het installeren van afscheiders en aftapventielen nuttig om de afzettingen op te vangen en de verwijderen.

Installatiepositie voor verschildrukmeting

Verschildrukmeting in gasen en dampen



- Monteer de Deltabar M boven het meetpunt zodat eventueel aanwezig condensaat terug kan stromen in de procesleiding.
- De lagedrukzijde is open naar de atmosfeer.
- Bij de meting in media met vaste deeltjes, zoals vervuilde vloeistoffen, is het installeren van afscheiders en aftapventielen nuttig om de afzettingen op te vangen en de verwijderen.

Verschildrukmeting in vloeistoffen

- Monteer de Deltabar M onder het meetpunt zodat de bedrijfsdrukleidingen altijd zijn gevuld met vloeistof en gasbellen terug kunnen stromen naar de procesleiding.
- Bij de meting in media met vaste deeltjes, zoals vervuilde vloeistoffen, is het installeren van afscheiders en aftapventielen nuttig om de afzettingen op te vangen en de verwijderen.

5.2.2 Wand- en pijpmontage

Endress+Hauser levert de volgende montagebeugels voor montage van het instrument op pijpen of wanden:

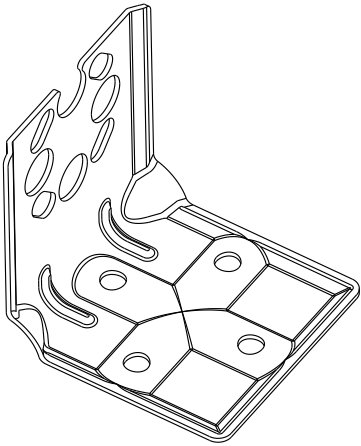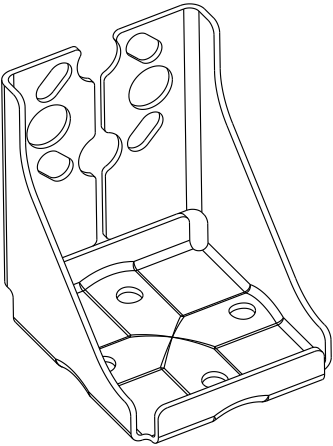Standaard uitvoering	Heavy-duty uitvoering
 A0031326	 A0031327



De standaard uitvoering van de montagebeugel is **niet** geschikt voor toepassing waar trillingen optreden.

De trillingsbestendigheid van de heavy-duty versie van de montagebeugel is getest conform IEC 61298-3, zie het hoofdstuk "Trillingsbestendigheid" in de technische documentatie.

Bij gebruik van een ventielblok moet rekening worden gehouden met de afmetingen van het blok.

Beugel voor wand- en pijpmontage inclusief bevestigingsbeugel voor pijpmontage en twee moeren.

Technische gegevens (bijv. afmetingen of bestelnummers voor schroeven) zie document SD01553P/00/EN.

Let op het volgende bij de montage:


- Smeer de schroeven met een multifunctioneel vet voor de montage om invreten van de montageschroeven te voorkomen.
- Zet bij montage op een pijp, de moeren op de beugel vast met een aandraaimoment van minimaal 30 Nm (22,13 lbf ft).
- Gebruik voor de installatie alleen de schroeven met positienummer (2) (zie het volgende diagram).

LET OP

Verkeerde behandeling!


Schade aan het instrument!

- Demontage van de schroeven met positienummer (1) is absoluut niet toegestaan en zal de garantie doen komen te vervallen.

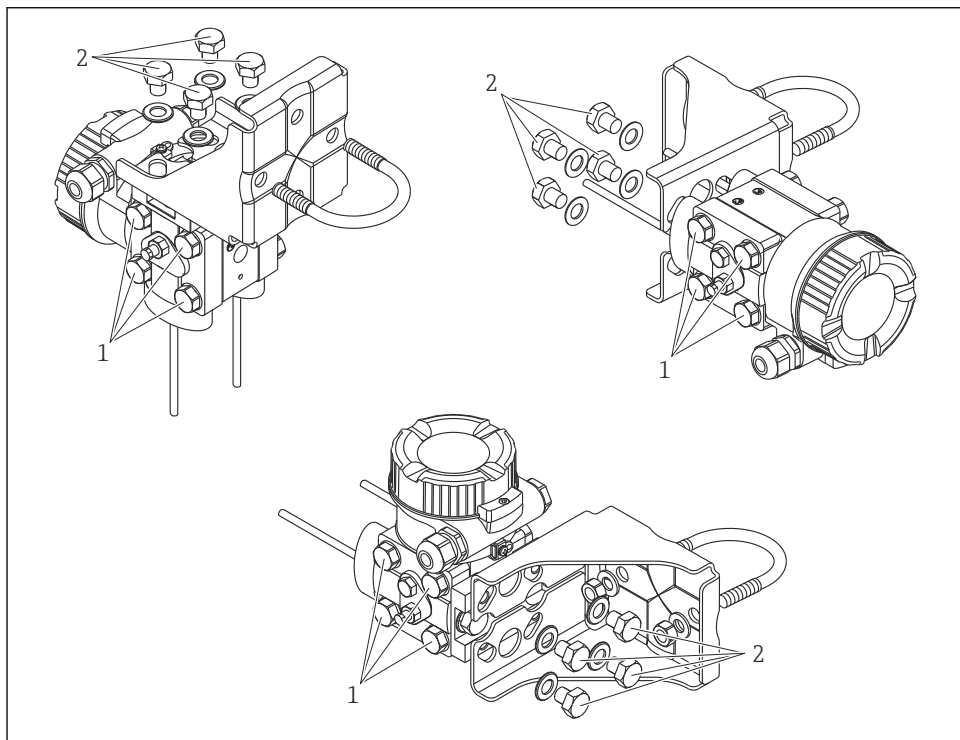

A0024167

Typische installatie-uitvoeringen

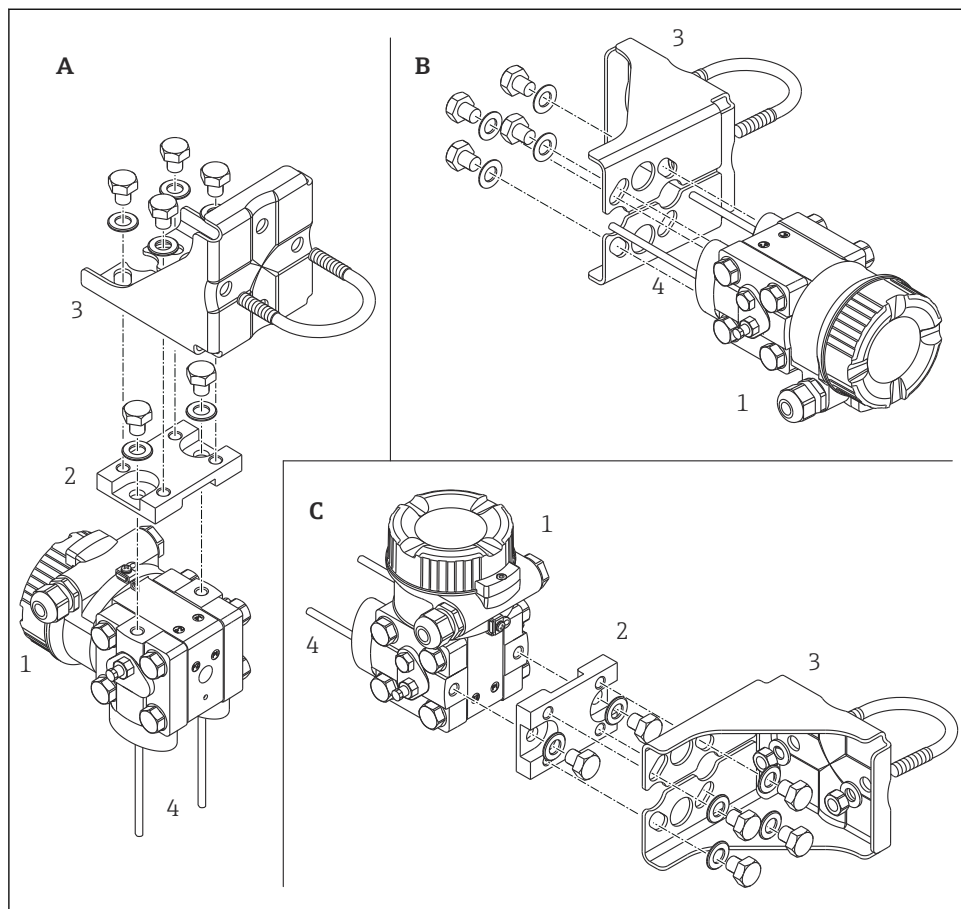

A0023109

- A Werkdrukleiding verticaal, versie V1, uitlijning 90°
 B Werkdrukleiding horizontaal, versie H1, uitlijning 180°
 C Werkdrukleiding horizontaal, versie H2, uitlijning 90°
 1 Deltabar M
 2 Adapterplaat
 3 Montagebeugel
 4 Werkdrukleiding

6 Elektrische aansluiting

6.1 Aansluitspecificaties

6.1.1 Afscherming/potentiaalvereffening

- Een afgeschermd kabel wordt geadviseerd bij gebruik van het HART-protocol. Let op het aardingsconcept van de installatie.
- Bij gebruik in explosiegevaarlijke omgeving moeten de geldende voorschriften worden aangehouden.
Afzonderlijke Ex-documentatie met aanvullende technische gegevens en instructies wordt met alle Ex-systemen standaard meegeleverd. Sluit alle instrumenten aan op de lokale potentiaalvereffening.

6.2 Aansluiten van het instrument

WAARSCHUWING


Voedingsspanning kan zijn aangesloten!

Risico van elektrische schokken en/of explosie!

- ▶ Waarborg dat geen ongecontroleerde processen in de installatie worden geactiveerd.
- ▶ Schakel de voedingsspanning uit voor aansluiten van het instrument.
- ▶ Indien het meetinstrument in explosiegevaarlijke omgeving wordt gebruikt, moet de installatie ook voldoen aan de geldende nationale normen en regelgeving en de veiligheidsinstructies of installatie- en besturingstekeningen.
- ▶ Conform IEC/EN61010 moet een afzonderlijke uitschakelaar voor het instrument worden opgenomen.
- ▶ Instrumenten met geïntegreerde overspanningsbeveiliging moeten worden geaard.
- ▶ Beveiligingscircuits tegen omgekeerde polariteit, HF-interferentie en overspanningspieken zijn geïntegreerd.

Sluit het instrument aan in de volgende volgorde:


1. Waarborg dat de voedingsspanning overeenkomt met hetgeen dat is vermeld op de typeplaat.
2. Schakel de voedingsspanning uit voor aansluiten van het instrument.
3. Verwijder de deksel.
4. Leid de kabel door de kabelwartel. Gebruik bij voorkeur een getwiste, afgeschermd tweedraads kabel.
5. Sluit het instrument zoals getoond in het volgende diagram.
6. Schroef het deksel vast.
7. Schakel de voedingsspanning in.

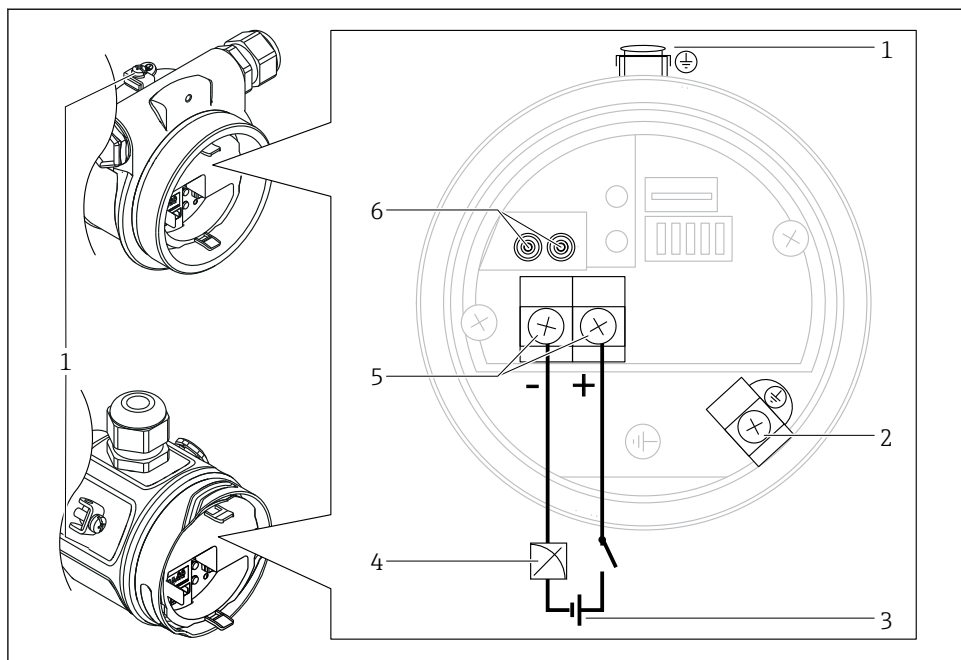


A0028498

- 1 Externe aardklem
- 2 Aardklem
- 3 Voedingsspanning 11,5 ... 45 VDC (versies met connectoren: 35 VDC)
- 4 4...20 mA
- 5 Klemmen voor voedingsspanning en signaal
- 6 Testklemmen


6.2.1 Aansluiten van instrumenten met Harting-connector Han7D

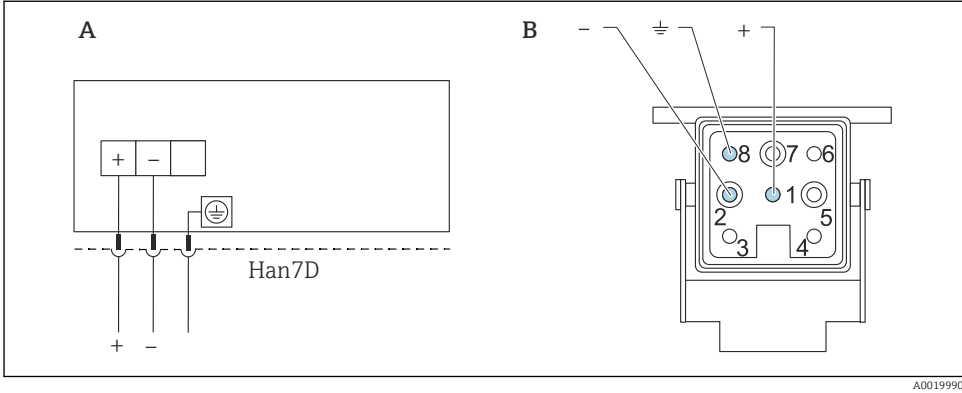

6.2.2 Aansluiting van instrumenten met M12-connector

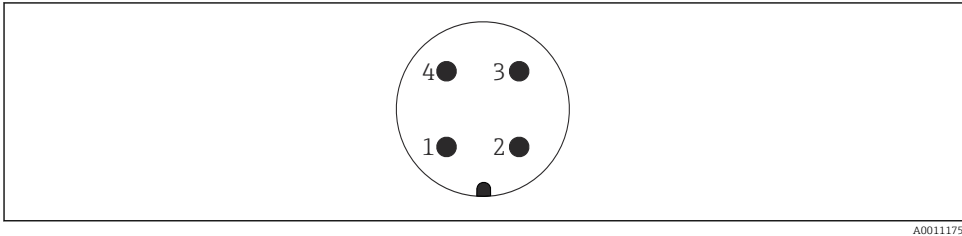


6.2.3 Aansluiting van instrumenten met 7/8" stekker

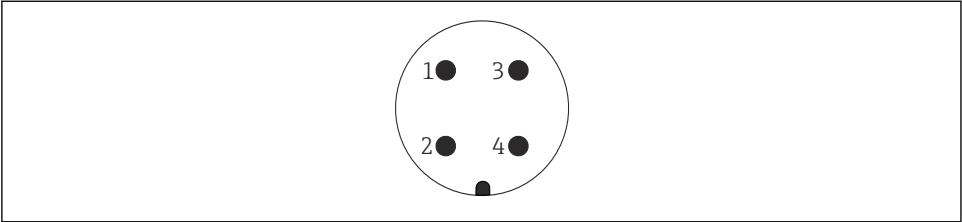

A0011176

- 1 Signaal -
- 2 Signaal +
- 3 Afscherming
- 4 Niet toegekend

6.2.4 Instrumenten met ventielconnector

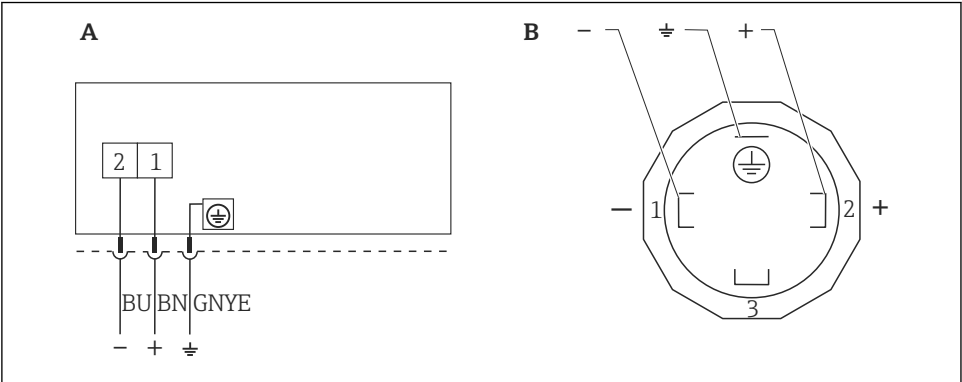

A0023097

- 1 BN = bruin, BU = blauw, GNYE = groen
- A Elektrische aansluiting voor instrumenten met ventielconnector
- B Aanzicht connector op het instrument

6.2.5 Voedingsspanning

4 tot 20 mA HART

Type beveiliging	Voedingsspanning
Intrinsiekveilig	11,5 tot 30 V DC
- Andere ontstekingsklassen - Instrumenten zonder certificaat	11,5 tot 45 V DC (uitvoeringen met connector 35 V DC)

Metten van een 4 tot 20 mA testsignaal

Een 4 tot 20 mA testsignaal kan worden gemeten via de testklemmen zonder de meting te onderbreken.

6.2.6 Klemmen


- Voedingsspanning en interne aardklem: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Externe aardklem: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.7 Kabelspecificatie

HART

- Endress+Hauser adviseert gebruik te maken van getwiste, afgeschermd tweedraads kabels.
- Buitendiameter kabel: 5 tot 9 mm (0.2 tot 0.35 in) afhankelijk van de gebruikte kabelwartel

6.2.8 Belasting - 4 tot 20 mA HART

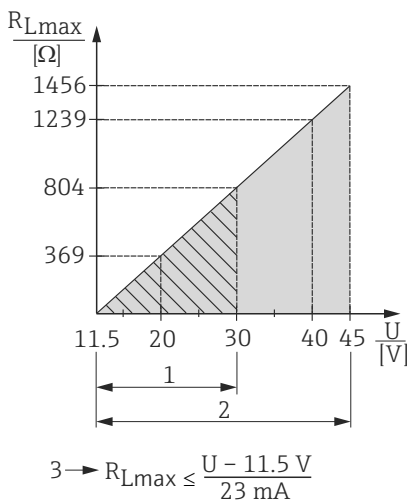

A0023090


- 1 Voedingsspanning 11,5 tot 30 V DC voor intrinsiekveilige instrumentuitvoeringen
 - 2 Voedingsspanning 11,5 tot 45 V DC (versies met connector 35 V DC) voor andere ontstekingsklassen en voor niet-gecertificeerde instrumentuitvoeringen
 - 3 R_{Lmax} maximale belastingsweerstand
- U Voedingsspanning



Bij de bediening via een handterminal of via een PC met een bedieningsprogramma, moet een minimale communicatieweerstand van 250 Ω in het circuit aanwezig zijn.

7 Bedieningsmogelijkheden


7.1 Bediening zonder bedieningsmenu

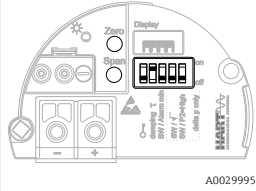Bedieningsmogelijkheden	Verklaring	Grafisch	Beschrijving
Lokale bediening zonder instrumentdisplay	Het instrument wordt bediend met de bedieningstoetsen en de DIP-schakelaars op de elektronicamodule.		→ 17

7.1.1 Positie van de bedieningselementen

De bedieningstoetsen en DIP-schakelaars bevinden zich in het meetinstrument op de elektronicamodule.

HART

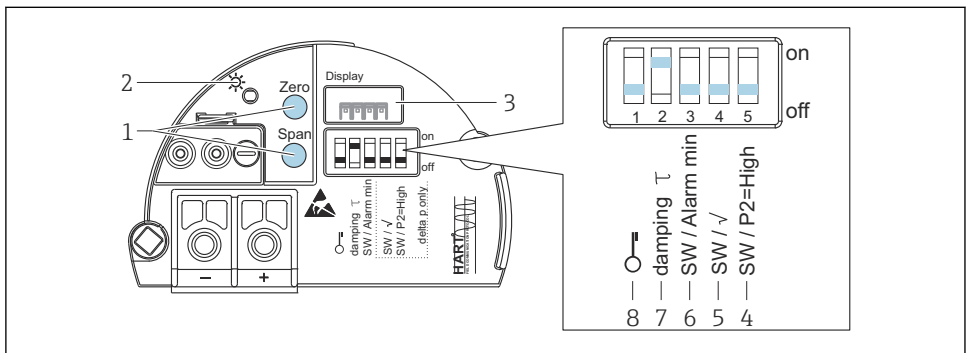

- 1 Bedieningstoetsen voor aanvangswaarde meetbereik (zero) en meetbereikeindwaarde (span)
- 2 Groene led voor indicatie actief bedrijf
- 3 Steekplaats voor optioneel lokaal display
- 4 "SW/P2-High"; gebruikt voor bepalen van de hogedrukzijde
- 5 "SW/Square root"; gebruikt voor aansturing van de uitgangskarakteristiek
- 6 DIP-schakelaar voor alarmstroom software/alarm min (3,6 mA)
- 7 DIP-schakelaar voor schakelen demping aan/uit
- 8 DIP-schakelaar voor vergrendelen/ontgrendelen van meetwaarderelevante parameters

Functie van de DIP-schakelaars

Symbool/ label	Schakelaarstand	
	"off"	"on"
 A0011978	Het instrument is vrijgegeven. Parameters relevant voor de meetwaarde kunnen worden gewijzigd.	Instrument is vergrendeld. Parameters relevant voor de meetwaarde kunnen niet worden gewijzigd.
Damping τ	Damping is uitgeschakeld. Het uitgangssignaal volgt de meetwaardeveranderingen zonder vertraging.	Damping is ingeschakeld. Het uitgangssignaal volgt de meetwaardeverandering met de vertragingstijd τ . ¹⁾
SW/Alarm min	De alarmstroom wordt gedefinieerd door de instelling in het bedieningsmenu. ("Setup" → "Extended setup" → "Curr. output" → "Output fail mode")	De alarmstroom in 3,6 mA (min), onafhankelijk van de instelling in het bedieningsmenu.
SW/ $\sqrt{}$	De meetmodus en uitgangskarakteristieken worden gedefinieerd door de instelling in het bedieningsmenu. ■ "Setup" → "Measuring mode" ■ "Setup" → "Extended setup" → "Current output" → "Linear/Square root"	De meetmodus is "Flow" en de uitgangskarakteristiek is "Square root" onafhankelijk van de instelling in het bedieningsmenu.
SW/P2= hoog	De hogedrukszijde (+/HP) is gedefinieerd door de instelling in het bedieningsmenu. ("Setup" → "High Press. Side")	De hogedrukszijde (+/HP) is toegewezen aan de P2 drukaansluiting onafhankelijk van de instelling in het bedieningsmenu.


1) De waarde voor de vertragingstijd kan worden geconfigureerd via het bedieningsmenu ("Setup" → "Damping"). Fabrieksinstelling: $\tau = 2$ s of conform de bestelspecificatie.

Functie van de bedieningselementen

Bedieningstoets(en)	Betekenis
Zero tenminste gedurende 3 seconden ingedrukt	Instellen waarde aanvangsmeetbereik ■ Meetmodus "Pressure" De actieve druk wordt geaccepteerd als de aanvangswaarde meetbereik (LRV). ■ Meetmodus "Level", "In pressure" niveaukeuze, "Wet" kalibratiemodus De actieve druk wordt toegekend aan de aanvangsniveauwaarde ("Empty calibration").  Geen functie wordt aan de toets toegekend indien niveaukeuze = "In height" en/of kalibratiemodus = "Dry". Meetmodus "Flow" Er is geen functie toegekend aan de Zero toets
Span tenminste gedurende 3 seconden ingedrukt	Instellen meetbereikeindwaarde ■ Meetmodus "Pressure" De actieve druk wordt geaccepteerd als de meetbereikeindwaarde (URV). ■ Meetmodus "Level", "In pressure" niveaukeuze, "Wet" kalibratiemodus De actieve druk wordt toegekend aan de niveau-eindwaarde ("Empty calibration").  Geen functie wordt aan de toets toegekend indien niveaukeuze = "In height" en/of kalibratiemodus = "Dry". Meetmodus "Flow" De actieve druk wordt geaccepteerd als de maximale druk ("Max. pressure flow") en toegekend aan de maximale flow ("max. flow").
Zero en Span tenminste gedurende 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt	Positie-instelling De sensor karakteristiek wordt parallel verschoven zodanig dat de aanwezige druk de nulpuntswaarde wordt.
Zero en Span tenminste gedurende 12 seconden tegelijkertijd ingedrukt	Reset Alle parameters worden gereset naar de configuratie bij bestelling.

7.2 Operation met instrumentdisplay (optie)


Een liquid crystal display (LCD) met vier regels wordt gebruikt voor weergave en bediening. Het lokale display toont meetwaarden, dialoogteksten, storingsmeldingen en informatiemeldingen. Voor eenvoudige bediening kan het display uit de behuizing worden genomen (zie afbeelding stappen 1 tot 3). Het is verbonden met het instrument via een 90 mm (3,54 in) lange kabel. Het display van het instrument kan in stappen van 90° worden verdraaid (zie afbeelding stappen 4 tot 6). Afhankelijk van de inbouwpositie van het instrument, zijn de meetwaarden daardoor eenvoudig afleesbaar en het instrument gemakkelijker bedienbaar.

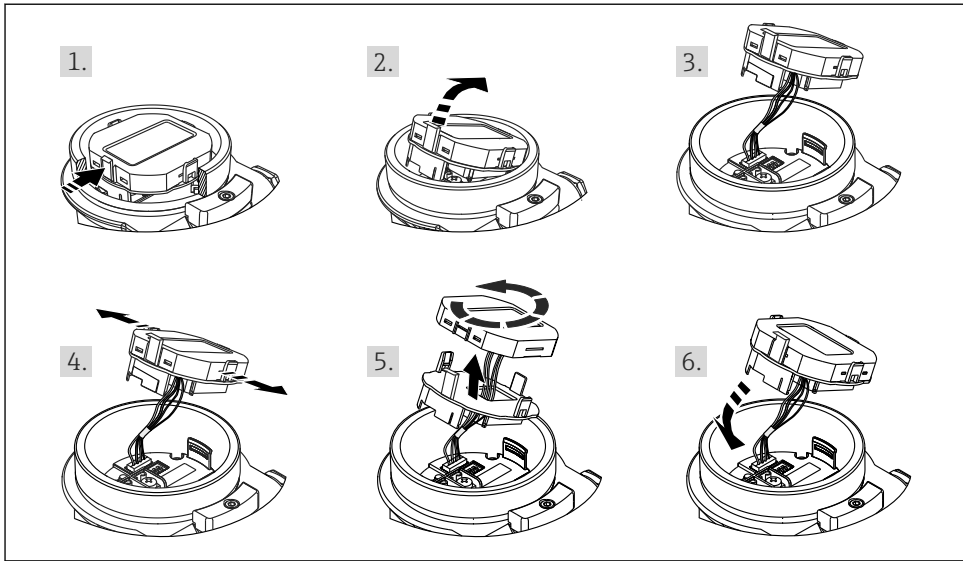

A0028500

Functies:

- 8-cijferig meetwaardedisplay inclusief voorteken en decimale punt, bargraph voor 4 tot 20 mA HART als stroomweergave.
- Drie toetsen voor de bediening
- Eenvoudige en complete menubegeleiding door onderverdeling van de parameters in verschillende niveaus en groepen
- Elke parameter heeft een 3-cijferige parametercode voor eenvoudige navigatie
- Mogelijkheid voor configureren van het display naar eigen wensen, zoals bijv. taal, altemnerend display, weergave van andere meetwaarden zoals sensortemperatuur, instelling contrast
- Uitgebreide diagnosefuncties (storings- en waarschuwing melding enz.)

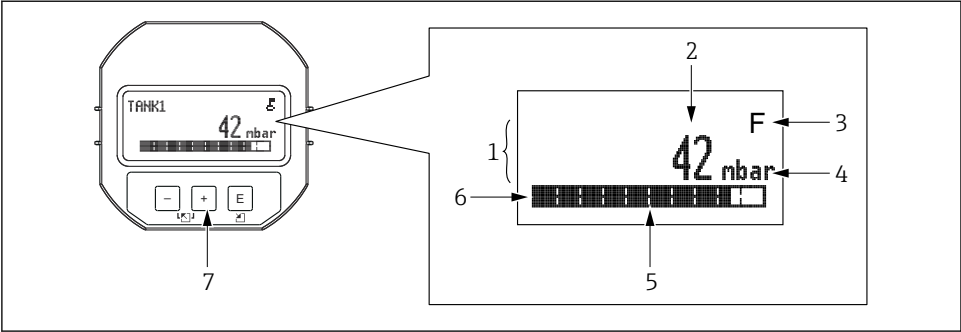

A0030013

- 1 Hoofdregel
- 2 Waarde
- 3 Symbool
- 4 Eenheid
- 5 Bargraph
- 6 Informatieregel
- 7 Bedieningstoetsen

De volgende tabel toont de symbolen dit op het lokale display kunnen verschijnen. Er kunnen vier symbolen tegelijkertijd verschijnen.

Symbool	Betekenis
 A0018154	Vergrendelingssymbool De bediening van het instrument is vergrendeld. Ontgrendelen van het instrument,.
 A0018155	Communicatiesymbool Gegevensoverdracht via de communicatie
 A0030015	Wortel-symbool Actieve meetmodus "Flow measurement" Het vierkantswortelsignaal wordt gebruikt voor de stroomuitgang.
 A0013958	Foutmelding "Out of specification" Het instrument wordt gebruikt buiten de technische specificaties (bijv. tijdens opstarten of reinigingsproces).
 A0013959	Foutmelding "Service mode" Het instrument is in de servicemodus (bijv. tijdens een simulatie).
 A0013957	Foutmelding "Maintenance required" Onderhoud is nodig. De meetwaarde blijft geldig.
 A0013956	Foutmelding "Failure detected" Er is een storing opgetreden. De meetwaarde is niet langer geldig.

7.2.1 Bedieningstoetsen op de display- en bedieningsmodule

Bedieningstoets(en) Betekenis	
 A0017879	■ Navigeer naar beneden door de keuzelijst ■ Wijzig de numerieke waarden of karakters binnen een functie
 A0017880	■ Navigeer naar boven door de keuzelijst ■ Wijzig de numerieke waarden of karakters binnen een functie
 A0017881	■ Bevestig de invoer ■ Ga naar volgende punt ■ Kies een menupunt en activeer de bewerkingsmodus
 A0017879 en  A0017881	Instelling contrast van lokaal display: donkerder
 A0017880 en  A0017881	Instelling contrast van lokaal display: helderder
 A0017879 en  A0017880	ESC-functies: ■ Verlaat de bewerkingsmodus voor een parameter zonder de gewijzigde waarde op te slaan ■ U bent in een menu op een selectieniveau. Elke keer dat u de toetsen tegelijkertijd indrukt, gaat u een niveau in het menu naar boven.

7.2.2 Bedieningsvoorbeeld: parameters met een keuzelijst





Voorbeeld: kies "Duits" als de taal voor het menu.

Taal	000	Bediening
1 ✓ English Deutsch		"English" is ingesteld als de menutaal (fabrieksinstelling). Een ✓ voor de menutekst geeft de actieve optie aan.
2 Deutsch ✓ English		Kies "Deutsch" met  of  .
3 ✓ Deutsch English		■ Kies  als bevestiging. Een A ✓ voor de menutekst geeft de actieve optie aan ("Duits" is nu de geselecteerde menutaal). ■ Gebruik  om de bewerkingsmodus voor de parameter te verlaten.

7.2.3 Bedieningsvoorbeeld: door gebruiker definieerbare parameters

Voorbeeld: Instellen van de parameter "Set URV (014)" van 100 mbar (1,5 psi) naar 50 mbar (0,75 psi).

    Menupad: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

	Set URV	014	Bediening
1		mbar	Het lokale display toont de parameter die moet worden gewijzigd. De eenheid "mbar" is in een andere parameter gedefinieerd en kan hier niet worden veranderd.
2		mbar	Druk op  of  om naar de bewerkingsmodus te gaan. Het eerste cijfer krijgt een zwarte achtergrond.
3		mbar	Gebruik de toets  om "1" in "5" te veranderen.. Druk op de toets  om "5" te bevestigen. De cursor verspringt naar de volgende positie (met zwarte achtergrond). Bevestig "0" met  (tweede positie).
4		mbar	Het derde cijfer krijgt een zwarte achtergrond en kan nu worden bewerkt.
5		mbar	Gebruik de toets  om het "↵" symbool te veranderen. Gebruik  om de nieuwe waarde op te slaan en de bewerkingsmodus te verlaten. Zie volgende afbeelding.
6		mbar	De nieuwe waarde voor de meetbereikendwaarde is 50 mbar (0,75 psi). Gebruik  om de bewerkingsmodus voor de parameter te verlaten. Druk op  of  om terug naar de bewerkingsmodus te gaan.

7.2.4 Bedieningsvoorbeeld: accepteren van de actuele druk

Voorbeeld: instellen positie-instelling.

Menupad: hoofdmenu → Setup → Position adjustment

	Position-adjustment	007	Bediening
1	✓ Cancel Confirm		Druk voor de positie-instelling is actief op het instrument.
2	Cancel ✓ Confirm		Gebruik  of  om naar de optie "Confirm" te gaan. De actieve optie heeft een zwarte achtergrond.
3	Instelling is geaccepteerd!		Gebruik de toets  om de actieve druk als positie-instelling te accepteren. Het instrument bevestigt de instellen en gaat terug naar de parameter "Position adjustment".
4	✓ Cancel Confirm		Gebruik  om de bewerkingsmodus voor de parameter te verlaten.

8 Inbedrijfname

Het instrument is standaard geconfigureerd voor de "Druk"-meetmodus.

Het meetbereik en de eenheid waarin de meetwaarde wordt overgedragen komt overeen met de gegevens op de typeplaat.

⚠ WAARSCHUWING

De toegestane procesdruk is overschreden!

Risico voor lichamelijk letsel wanneer onderdelen barsten! Waarschuwingen worden getoond wanneer de druk te hoog is.

- ▶ Wanneer een druk kleiner dan de minimaal toegestane druk of hoger dan de maximaal toegestane druk aanwezig is op het instrument, worden achtereenvolgens de volgende meldingen uitgestuurd (afhankelijk van de instelling in de parameter "Alarm behavior" (050)): "S140 Working range P" of "F140 Working range P" "S841 Sensor range" of "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Gebruik het instrument alleen binnen de grenswaarden van de sensor!

LET OP

De toegestane procesdruk is onderschreden!

Meldingen worden getoond wanneer de druk te laag is.

- ▶ Wanneer een druk kleiner dan de minimaal toegestane druk of hoger dan de maximaal toegestane druk aanwezig is op het instrument, worden achtereenvolgens de volgende meldingen uitgestuurd (afhankelijk van de instelling in de parameter "Alarm behavior" (050)): "S140 Working range P" of "F140 Working range P" "S841 Sensor range" of "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Gebruik het instrument alleen binnen de grenswaarden van de sensor!

8.1 Inbedrijfname met bedieningsmenu

8.1.1 Selectie van de taal, meetmodus en drukeenheid

Language (000)	
Navigatie	  Main menu → Language
Schrijftoestemming	Operator/onderhoud/expert
Beschrijving	Kies de taal voor het lokaal display.
Selectie	■ English ■ Een andere taal (dan geselecteerd bij bestelling van het instrument) ■ Een derde taal indien van toepassing (taal van de fabricagelocatie)

Fabrieksinstelling English

Press. eng. unit (125)

Schrijftoestemming Operator/onderhoud/expert

Beschrijving Kies de drukeenheid. Wanneer een nieuwe drukeenheid is gekozen, worden alle drukspecifieke parameters omgezet en getoond met de nieuwe eenheid.

Selectie

- mbar, bar
- mmH2O, mH2O
- inH2O, ftH2O
- Pa, kPa, MPa
- psi
- mmHg, inHg
- kgf/cm²

Fabrieksinstelling mbar of bar afhankelijk van het nominale meetbereik van de sensor of conform de bestelspecificaties.

8.1.2 Positie-instelling

Corrected press. (172)

Navigatie  Setup → Corrected press.

Schrijftoestemming Operator/onderhoud/expert

Beschrijving Toont de gemeten druk na sensorinregeling en positie-instelling.

Opmerking Wanneer deze waarde niet gelijk is aan "0", kan het naar "0" worden gecorrigeerd met de positie-instelling.

Pos. zero adjust (007) (overdruksensor))

Schrijftoestemming	Operator/onderhoud/expert
Beschrijving	Pos. zero adjustment – het drukverschil tussen zero (setpoint) en de gemeten moet bekend zijn.
Voorbeeld	■ Meetwaarde = 2,2 mbar (0,033 psi) ■ U corrigeert de meetwaarde via de parameter "Pos. zero adjust" met de optie "Confirm". Dit betekent dat u de waarde 0,0 toekent aan de aanwezige druk. ■ Meetwaarde (na pos. zero adjustment) = 0,0 mbar ■ De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd.
Selectie	■ Bevestig ■ Annuleer
Fabrieksinstelling	Annuleer

Calib. offset (192) / (008) (absolute druksensor)

Schrijftoestemming	Onderhoud/expert
Beschrijving	Positie-instelling – het drukverschil tussen het setpoint en de gemeten druk moet bekend zijn.
Voorbeeld	■ Meetwaarde = 982,2 mbar (14,73 psi) ■ U corrigeert de meetwaarde met de ingevoerde waarde, bijv. 2,2 mbar (0,033 psi) via de parameter "Calib. offset". Dit betekent dat u de waarde toekent aan de aanwezige druk 980,0 mbar (14,7 psi). ■ Meetwaarde (na pos. zero adjustment) = 980,0 mbar (14,7 psi) ■ De stroomwaarde wordt ook gecorrigeerd.
Fabrieksinstelling	0.0

8.2 Configuratie drukmeting

8.2.1 Kalibratie zonder referentiedruk (droge kalibratie)

Voorbeeld:


In dit voorbeeld wordt een instrument met een 400 mbar (6 psi) sensor geconfigureerd voor het 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi) meetbereik, dus de 4 mA-waarde en de 20 mA-waarde worden toegekend aan respectievelijk de 0 mbar en 300 mbar (4,5 psi).

Voorwaarde:

Dit is een theoretische kalibratie, d.w.z. de drukwaarden voor het aanvangs- en eindwaardebereik zijn bekend.



Vanwege de inbouwpositie van het instrument, kunnen drukverschuivingen in de meetwaarde aanwezig zijn, d.w.z. de meetwaarde is niet nul in drukloze toestand. Voor informatie over het uitvoeren van de positie-instelling, zie → 24.

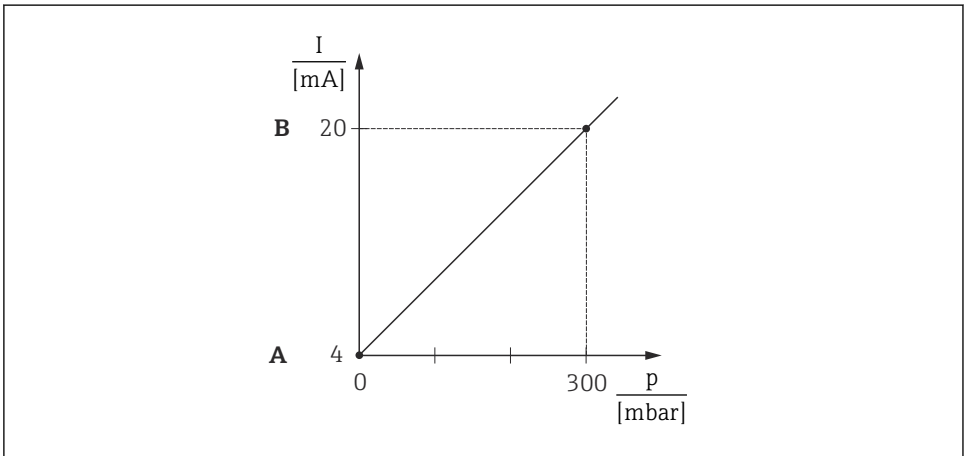

A0031032

A Zie tabel stap 3.

B Zie tabel stap 4.

Beschrijving	
1	Kies de meetmodus "Pressure" via de parameter "Measuring Mode". Menupad: Setup → Measuring mode ⚠ WAARSCHUWING Veranderen van de meetmodus beïnvloedt het bereik (URV) Deze situatie kan productoverstroming tot gevolg hebben. ► Indien de meetmodus wordt veranderd, moet de instelling voor het bereik (URV) worden gecontroleerd in het "Setup"-bedieningsmenu en indien nodig worden bijgesteld.
2	Kies een drukeenheid via de parameter "Press. eng. unit", hier bijvoorbeeld "mbar". Menupad: Setup → Press. eng. unit
3	Kies de parameter "Set LRV". Menupad: Setup → Set LRV Voer de waarde voor de parameter "Set LRV" in (hier 0 mbar) en bevestig dit. Deze drukwaarde is toegekend aan de aanvangsstroomwaarde (4 mA).
4	Kies de parameter "Set URV". Menupad: Setup → Set URV Voer de waarde voor de parameter "Set URV" in (hier 300 mbar (4,5 psi)), en bevestig dit. Deze drukwaarde is toegekend aan de eindstroomwaarde (20 mA).
5	Resultaat: Het meetbereik is geconfigureerd voor 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi).


8.2.2 Kalibratie met referentiedruk (natte kalibratie)

Voorbeeld:

In dit voorbeeld wordt een instrument met een 400 mbar (6 psi) sensormodule geconfigureerd voor het 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi) meetbereik, dus de 4 mA-waarde en de 20 mA-waarde worden toegekend aan respectievelijk 0 mbar en 300 mbar (4,5 psi).

Voorwaarde:

De drukwaarden 0 mbar en 300 mbar (4,5 psi) kunnen worden gespecificeerd. Het instrument is bijvoorbeeld al geïnstalleerd.

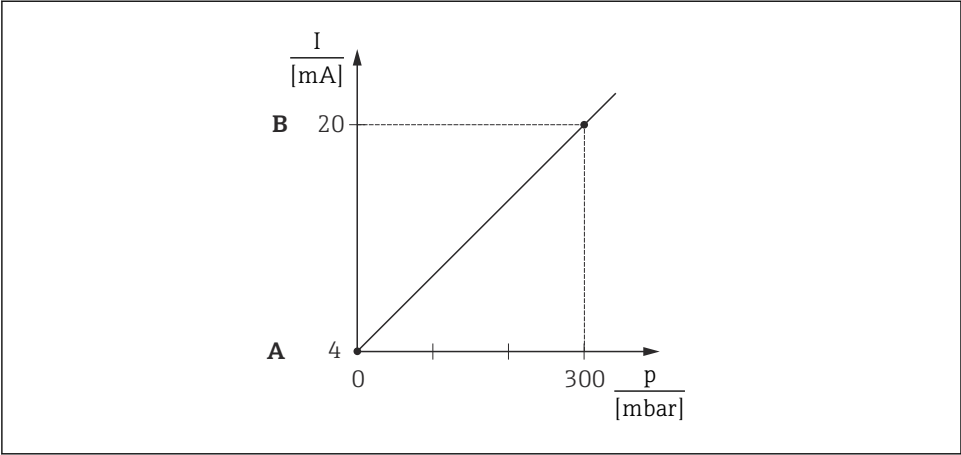

A0031032

- A Zie tabel stap 4.
B Zie tabel, stap 5.

	Beschrijving
1	Voer een positie-instelling uit
2	Kies de meetmodus "Pressure" via de parameter "Measuring Mode". Menupad: Setup → Measuring mode ⚠ WAARSCHUWING Veranderen van de meetmodus beïnvloedt het bereik (URV) Deze situatie kan productoverstroming tot gevolg hebben. ► Indien de meetmodus wordt veranderd, moet de instelling voor het bereik (URV) worden gecontroleerd in het "Setup"-bedieningsmenu en indien nodig worden bijgesteld.
3	Kies een drukeenheid via de parameter "Press. eng. unit", hier bijvoorbeeld "mbar". Menupad: Setup → Press. eng. unit
4	De druk voor de LRV (4 mA waarde) is actief op het instrument, hier bijvoorbeeld 0 mbar Kies de parameter "Get LRV". Menupad: Setup → Extended setup → Current output → Get LRV Bevestig de aanwezige waarde op het instrument met "Apply". De aanwezige drukwaarde op het instrument is toegekend aan de aanvangsstroomwaarde (4 mA).
5	De druk voor de URV (20 mA waarde) is actief op het instrument, hier bijvoorbeeld 300 mbar (4,5 psi). Kies de parameter "Get URV". Menupad: Setup → Extended setup → Current output → Get URV Bevestig de aanwezige waarde op het instrument met "Apply". De aanwezige drukwaarde op het instrument is toegekend aan de eindstroomwaarde (20 mA).
6	Resultaat: Het meetbereik is geconfigureerd voor 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi).



71555342

www.addresses.endress.com
