2022-05-04 Действительно начиная с версии ПО: 04.01.zz

BA00294P/89/RU/20.22

71680474

Инструкция по эксплуатации Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75

Измерение дифференциального давления PROFIBUS PA







Убедитесь в том, что документ хранится в безопасном месте и всегда доступен при работе с прибором.

В целях предотвращения опасности для персонала и имущества внимательно ознакомьтесь с разделом «Основные указания по технике безопасности», а также со всеми другими указаниями по технике безопасности, содержащимися в документе и имеющими отношение к рабочим процедурам.

Изготовитель оставляет за собой право изменять технические данные без предварительного уведомления. Дистрибьютор Endress+Hauser предоставит вам актуальную информацию и обновления настоящего руководства.

Содержание

1	Об этом документе	.4
1.1 1.2 1.3	Назначение документа Условные обозначения Зарегистрированные товарные знаки	.4 .4 .5
2	Основные указания по технике	
	безопасности	. 6
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Требования к персоналу Назначение Техника безопасности на рабочем месте Эксплуатационная безопасность Взрывоопасная зона Безопасность продукта	.6 .6 .6 .7 .7
3	Идентификация	. 8
3.1 3.2 3.3 3.4	Идентификация изделия Обозначения на приборе Объем поставки Маркировка СЕ, декларация соответствия	. 8 . 8 . 8 . 9
4	Монтаж	10
4.1 4.2	Приемка и хранение Требования к монтажу Руководство по монтажу	10 10 11
4.3 4.4	Проверка после монтажа	24
4.3 4.4 5	Проверка после монтажа Подключение проводов	24 25
4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4	Проверка после монтажа Подключение прибора Подключение измерительной системы Защита от перенапряжения (опционально) . Проверка после подключения	24 25 25 26 27 27
 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 	Проверка после монтажа Подключение прибора Подключение прибора Подключение измерительной системы Защита от перенапряжения (опционально) . Проверка после подключения Эксплуатация	24 25 26 27 27 27
4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4	Проверка после монтажа	24 25 26 27 27 27 28 30 33
4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7	Проверка после монтажа Подключение прибора Подключение измерительной системы Защита от перенапряжения (опционально) Проверка после подключения Эксплуатация. Местный дисплей (опционально) Элементы управления Протокол связи PROFIBUS PA Управление по месту эксплуатации – местный дисплей подключен НistoROM®/M-DAT (опционально) FieldCare Блокирование и разблокирование	24 25 26 27 27 28 30 33 53 56 58
 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 	Проверка после монтажа	24 25 26 27 27 28 30 33 53 56 58 58 58
 4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 	Проверка после монтажа	24 25 26 27 27 27 28 30 33 53 56 58 58 58 58 58 59 61
4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2	Проверка после монтажа	24 25 26 27 27 27 28 28 30 33 55 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
4.3 4.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 7 7.1 7.2 7.3	Проверка после монтажа	24 25 26 27 27 27 28 30 33 55 58 59 61 61 61

7.5 7.6 7.7 7.8 7.9	Регулировка положения 64 Измерение расхода 65 Измерение уровня 69 Измерение дифференциального давления 76 Масштабирование выходного значения 000000000000000000000000000000000000
7.10	Системные блоки (SET UNIT TO BUS)
8	Техническое оослуживание 80
8.1	Инструкции по очистке
8.2	Очистка наружной поверхности
9	Поиск и устранение
	неисправностей 81
9.1	Неисправностей 81 Сообщения 81
9.1 9.2	Неисправностеи 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90
9.1 9.2 9.3	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92
9.1 9.2 9.3 9.4	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93 Ремонт приборов с сертификатами 92
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93 Ремонт приборов с сертификатами 93 Взрывозащиты 93
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93 Ремонт приборов с сертификатами 93 Взрывозащиты 93 Запасные части 93 Роррати 94
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93 Ремонт приборов с сертификатами 93 Вапасные части 93 Возвраты 94 Утиписация 94
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9	Неисправностеи 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93 Ремонт приборов с сертификатами 93 Вапасные части 93 Возвраты 94 Утилизация 94 Версии программного обеспечения 94
9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10	Неисправностей 81 Сообщения 81 Реакция выходов на ошибки 90 Подтверждение сообщений 92 Ремонт 93 Ремонт приборов с сертификатами 93 Взрывозащиты 93 Возвраты 94 Утилизация 94 Версии программного обеспечения 94 Изменения аппаратного обеспечения 94

1 Об этом документе

1.1 Назначение документа

Данное руководство содержит информацию, необходимую для работы с прибором на различных этапах его эксплуатации: начиная с идентификации, приемки и хранения, монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию, и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения

1.2.1 Символы техники безопасности

Символ	Значение
	ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.
ОСТОРОЖНО A0011190-RU	ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Неспособность избежать этой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.
А ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ А0011191-RU	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Неспособность избежать этой ситуации может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ A0011192-RU	УВЕДОМЛЕНИЕ! Этот символ обозначает информацию о процедурах и других данных, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы

Символ	Значение	Символ	Значение
li	Постоянный ток	2	Переменный ток
\sim	Постоянный и переменный ток	<u>+</u>	Заземление Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.
	Подключение защитного заземления Клемма, которая должна быть подсоединена к заземлению до выполнения других соединений.	Ą	Эквипотенциальное подключение Соединение, требующее подключения к системе заземления предприятия: в зависимости от национальных стандар- тов или общепринятой практики можно использовать провод выравнивания потенциалов или систему заземления по схеме «звезда».

1.2.3 Символы для обозначения инструментов

Символ	Значение
A0011221	Шестигранный ключ
A0011222	Рожковый гаечный ключ

Символ	Значение
A0011182	Разрешено Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.
A0011184	Не допускается Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.
A0011193	Подсказка Указывает на дополнительную информацию.
A0028658	Ссылка на документацию
A0028659	Ссылка на страницу.
A0028660	Ссылка на рисунок
1. , 2. , 3 A0031595	Серия шагов
L.	Результат последовательности действий
A0028673	Внешний осмотр

1.2.4 Символы для различных типов информации

1.2.5 Символы на рисунках

Символ	Значение
1, 2, 3, 4 и т. п.	Нумерация основных пунктов
1. , 2. , 3. _{A0031595}	Серия шагов
А, В, С, D и т. д.	Представления

1.2.6 Символы на приборе

Символ	Значение
$\bigwedge \rightarrow \coprod_{A0019159}$	Уведомление о безопасности Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

1.3 Зарегистрированные товарные знаки

KALREZ®

Зарегистрированный товарный знак компании E.I. DuPont de Nemours & Co., г. Уилмингтон, США.

TRI-CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак компании Ladish & Co., Inc., г. Кеноша, США.

PROFIBUS PA®

Зарегистрированный товарный знак торговой организации PROFIBUS, г. Карлсруэ, Германия.

GORE-TEX®

Зарегистрированный товарный знак компании W.L. Gore & Associates, Inc., США

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к персоналу

Персонал, ответственный за монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техническое обслуживание, должен соответствовать следующим требованиям:

- Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- Они должны получить разрешение от руководства предприятия
- Они должны быть осведомлены о нормах национального законодательства.
- Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководствах, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения);
- Необходимо следовать инструкциям и соблюдать основные условия

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- Получить инструктаж и разрешение у предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи. Владелец-оператор
- Они должны следовать инструкциям, представленным в данном руководстве по эксплуатации.

2.2 Назначение

Прибор Deltabar S представляет собой преобразователь для измерения дифференциального давления, расхода и уровня.

2.2.1 Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

Пояснение относительно пограничных ситуаций:

Сведения о специальных жидкостях, в том числе жидкостях для очистки: специалисты Endress+Hauser готовы предоставить всю необходимую информацию, касающуюся устойчивости к коррозии материалов, находящихся в контакте с жидкостями, но не несут какой-либо ответственности, и не предоставляют каких бы то ни было гарантий.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с датчиком необходимо соблюдать следующие правила:

- Пользуйтесь необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с национальными правилами.
- Подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- Эксплуатируйте прибор только в том случае, если он находится в надлежащем техническом состоянии, а ошибки и неисправности отсутствуют.
- Оператор несет ответственность за исправность прибора.

Изменение конструкции прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность.

Если, несмотря на это, все же требуется внесение изменений в конструкцию прибора, обратитесь в компанию Endress+Hauser.

Ремонт

Для обеспечения постоянной эксплуатационной безопасности и надежности необходимо соблюдать следующие правила.

- Ремонт прибора возможен только при наличии специального разрешения.
- Соблюдайте федеральные/национальные нормы, касающиеся ремонта электрических приборов.
- Используйте только оригинальные запасные части и комплектующие производства компании Endress+Hauser.

2.5 Взрывоопасная зона

Во избежание травмирования персонала и повреждения установки при использовании прибора во взрывоопасных зонах (например, для обеспечения взрывозащиты или безопасности эксплуатации резервуара, работающего под давлением), необходимо соблюдать следующие правила.

- Проверьте заводскую табличку, чтобы определить, можно ли использовать приобретенный прибор для предполагаемого применения во взрывоопасной зоне.
- соблюдайте инструкции, приведенные в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства.

2.6 Безопасность продукта

Описываемый прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Прибор соответствует применимым стандартам и нормам. Он также соответствует директивам EC, перечисленным в декларации о соответствии. Endress+Hauser подтверждает указанное соответствие нанесением маркировки CE на прибор.

3 Идентификация

3.1 Идентификация изделия

Измерительный прибор можно идентифицировать следующими методами:

- технические данные, указанные на заводской табличке;
- по коду заказа с расшифровкой функций и характеристик прибора, который указан в накладной;
- ввод серийных номеров, указанных на заводских табличках, в программу W@M Device Viewer

(www.endress.com/deviceviewer): будет отображена вся информация об измерительном приборе.

Для обзора предоставляемой технической документации введите серийный номер, указанный на заводской табличке, в W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer).

3.1.1 Адрес изготовителя

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Германия Адрес завода-изготовителя: см. заводскую табличку.

3.2 Обозначения на приборе

3.2.1 Заводская табличка

В зависимости от версии устройства используются разные заводские таблички.

На заводской табличке приведены следующие сведения:

- Название изготовителя и наименование прибора
- Адрес владельца сертификата и страна производства
- Код заказа и серийный номер
- Технические данные
- Информация о сертификате

Сравните данные на заводской табличке с данными заказа.

3.2.2 Идентификация типа датчика

См. параметр «Sensor Meas. Туре» в руководстве по эксплуатации ВАОО296Р.

3.3 Объем поставки

В комплект поставки входят следующие элементы.

- Преобразователь дифференциального давления Deltabar S
- Программа управления FieldCare c DTM;
- Дополнительные аксессуары

Прилагаемая документация

- Инструкции по эксплуатации ВА00294Р и ВА00296Р доступны в интернете.
- \rightarrow CM. Be6-ca μ T www.de.endress.com \rightarrow Download.
- Краткое руководство по эксплуатации КАО1021Р;
- Leporello KA00244P;
- Акт выходного контроля
- Дополнительные указания по технике безопасности для приборов с сертификатами ATEX, IECEx и NEPSI;
- Дополнительно: акт заводской калибровки, сертификаты испытаний.

3.4 Маркировка СЕ, декларация соответствия

Данный прибор разработан на базе современных технологий, безопасен в эксплуатации, испытан и поставлен с завода-изготовителя в безопасном для эксплуатации состоянии. Прибор соответствует действующим стандартам и нормативным требованиям, перечисленным в декларации соответствия ЕС и, следовательно, соответствует установленным требованиям директив ЕС. Компания Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки СЕ.

4 Монтаж

УВЕДОМЛЕНИЕ

Недопустимое обращение!

Повреждение прибора!

Выворачивание винтов, обозначенных номером позиции (1), недопустимо ни при каких обстоятельствах и приводит к отмене гарантии.



4.1 Приемка и хранение

4.1.1 Приемка

- Проверьте упаковку и содержимое на наличие следов повреждения.
- Проверьте накладную на наличие всех пунктов и соответствие сделанному заказу.

4.1.2 Транспортировка до точки измерения

А ОСТОРОЖНО

Неправильная транспортировка

Корпус, диафрагма и капиллярные трубки могут быть повреждены, кроме того, существует опасность несчастного случая!

- Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу, не снимая транспортную защиту диафрагмы.
- Соблюдайте указания по технике безопасности и условия транспортировки, действующие для приборов массой более 18 кг (39,6 фнт).
- Не беритесь за капиллярные трубки при переноске разделительных диафрагм.

4.1.3 Хранение

Измерительный прибор должен храниться в сухом, чистом месте, защищенном от повреждений (EN 837-2).

Диапазон температуры хранения

- От -40 до +90 °С (от -40 до +190 °F)
- Местный дисплей: от -40 до +85 °С (от -40 до +185 °F);
- Раздельный корпус: от -40 до +60 °С (от -40 до +140 °F).

4.2 Требования к монтажу

4.2.1 Размеры для установки

→ Для получения информации о размерах см. техническое описание прибора Deltabar S TIOO382P, раздел «Механическая конструкция».

4.3 Руководство по монтажу

- В зависимости от ориентации Deltabar S возможен сдвиг нулевой точки, т. е. когда резервуар пуст или частично заполнен, измеренное значение может быть не нулевым. Устранить смещение нулевой точки можно кнопкой «Zero» на электронной вставке или снаружи прибора, посредством местного дисплея. → В 30, П. 6.2.1 («Расположение элементов управления»), → В 31, П. 6.2.2 («Функции элементов управления местный дисплей не подключен») и → В 64, П. 7.5 («Регулировка положения»).
- Для моделей FMD77 и FMD78 см. раздел → 18, П. 4.3.4 «Руководство по монтажу для приборов с мембранными разделителями (FMD78)».
- Общие рекомендации по прокладыванию импульсного трубопровода приведены в стандарте DIN 19210 («Способы измерения расхода жидкости; использование труб для измерения расхода по дифференциальному давлению»), а также в соответствующих национальных или международных стандартах.
- Применение трех- или пятиклапанных коллекторов позволит упростить ввод в эксплуатацию, а также выполнить монтаж и проводить дальнейшее обслуживание без необходимости прерывания процесса.
- При прокладывании импульсных трубок на открытом воздухе необходимо предусмотреть средства защиты от замерзания, например систему обогрева труб.
- Монтируйте импульсные трубки с равномерным уклоном не менее 10 %.
- Для обеспечения оптимальной видимости локального дисплея корпус можно поворачивать на 380°. →
 ¹ 23, П. 4.3.9 «Поворот корпуса».
- Компания Endress+Hauser выпускает монтажный кронштейн для монтажа на трубу или на стену.
 - → 🖹 20, П. 4.3.7 «Монтаж на стене и трубе (опционально)».

4.3.1 Монтаж для измерения расхода

Измерение расхода газа при помощи модели PMD75



Рис. 1: Схема расположения прибора РМD75 для измерения расхода газа

- 1 Deltabar S, PMD75 здесь
- 2 Трехходовой вентильный блок
- 3 Отсечные клапаны
- 4 Диафрагма или трубка Пито
- Устанавливайте Deltabar S над точкой измерения, чтобы конденсат мог стекать в технологический трубопровод.

Измерение расхода пара при помощи модели PMD75



Рис. 2: Схема расположения прибора РМD75 для измерения расхода пара

- 1 Конденсатосборники
- 2 Диафрагма или трубка Пито
- 3 Отсечные клапаны 4 Deltabar S, PMD75 здесь
- 5 Cenapamop
- 6 Сливные клапаны 7 Трехходовой вент
- 7 Трехходовой вентильный блок
- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже точки измерения.
- Устанавливайте конденсатосборники на одном уровне с точками отбора давления и на одинаковом расстоянии от прибора Deltabar S.
- Перед вводом в эксплуатацию заполните импульсные трубки до высоты конденсатосборников.

Измерение расхода жидкостей при помощи прибора PMD75



Рис. 3: Схема расположения прибора РМD75 для измерения расхода жидкости

- Мерная диафрагма или трубка Пито
- Отсечные клапаны
- 3 Deltabar S, PMD75 здесь
- 4 Сепаратор 5 Сливные клапаны

2

- 6 Трехходовой вентильный блок
- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже точки измерения так, чтобы импульсные трубки были постоянно заполнены жидкостью, а газовые пузырьки попадали обратно в технологический трубопровод.
- Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

4.3.2 Монтаж для измерения уровня

Измерение уровня в открытом резервуаре при помощи модели PMD75



Рис. 4: Схема расположения прибора РМD75 для измерения уровня в открытом резервуаре

- 1 На сторону низкого давления воздействует атмосферное давление
- 2 Deltabar S, PMD75 здесь
- 3 Отсечной клапан
- 4 Сепаратор 5 Сливной клапан
- э сливной клапан
- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже нижней точки измерения, чтобы импульсные трубки всегда были заполнены жидкостью.
- Сторона отрицательного давления открыта атмосферному давлению.
- Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

Измерение уровня в открытом резервуаре при помощи модели FMD77



Рис. 5: Схема расположения прибора FMD77 для измерения уровня в открытом резервуаре

- 1 Deltabar S, FMD77 здесь
- 2 На сторону низкого давления воздействует атмосферное давление
- Устанавливайте прибор Deltabar S непосредственно в резервуаре.
 → 19, П. 4.3.5 «Уплотнение для монтажа на фланце».
- Сторона отрицательного давления открыта атмосферному давлению.

Измерение уровня в закрытом резервуаре при помощи модели PMD75



Рис. 6: Схема расположения прибора РМD75 для измерения уровня в закрытых резервуарах

- 1 Отсечные клапаны
- 2 Deltabar S, PMD75
- 3 Cenapamop
- 4 Сливные клапаны
- 5 Трехходовой вентильный блок
- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже нижней точки измерения, чтобы импульсные трубки всегда были заполнены жидкостью.
- Всегда подсоединяйте импульсные трубки со стороны отрицательного давления выше максимального уровня.
- Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

Измерение уровня в закрытом резервуаре при помощи модели FMD77



Рис. 7: Схема расположения прибора FMD77 для измерения уровня в закрытых резервуарах

- Отсечной клапан
- 2 Cenapamop

1

- Сливной клапан
 Deltabar S, FMD77 здесь
- Устанавливайте прибор Deltabar S непосредственно в резервуаре.
 → 19, П. 4.3.5 «Уплотнение для монтажа на фланце».
- Всегда подсоединяйте импульсные трубки со стороны отрицательного давления выше максимального уровня.

• Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

Измерение уровня в закрытом резервуаре при помощи модели FMD78



Puc. 8: Схема расположения прибора FMD78 для измерения уровня в закрытых резервуарах

- Deltabar S, FMD78 здесь 1
- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже нижнего уплотнения диафрагмы. → 🖹 18, П. 4.3.4 «Руководство по монтажу для приборов с мембранными разделителями (FMD78)».
- На обе капиллярные трубки должна воздействовать одинаковая температура окружающей среды.

Измерение уровня возможно только между верхним краем нижней разделительной диафрагмы и нижним краем верхней разделительной диафрагмы.

Измерение уровня в закрытом резервуаре с образованием паров при помощи модели PMD75



Puc. 9: Схема расположения прибора PMD75 для измерения уровня в закрытых резервуарах с образованием паров

Конденсатосборник 1

Отсечные клапаны Deltabar S, PMD75 здесь 2 3

4 5 Cenapamop

Сливные клапаны

6 Трехходовой вентильный блок

- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже нижней точки измерения, чтобы импульсные трубки всегда были заполнены жидкостью.
- Всегда подсоединяйте импульсные трубки со стороны отрицательного давления выше максимального уровня.
- Конденсатосборник обеспечивает постоянство давления со стороны низкого давления.
- Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

Измерение уровня в закрытом резервуаре с образованием паров при помощи модели FMD77



Рис. 10: Схема расположения прибора FMD77 для измерения уровня в закрытых резервуарах с образованием паров

- 1 Конденсатосборник
- 2 Отсечной клапан
- Сепаратор
 Сливной клапан
- 5 Deltabar S, FMD77 здесь
- Устанавливайте прибор Deltabar S непосредственно в резервуаре.
 - → 🖹 19, П. 4.3.5 «Уплотнение для монтажа на фланце».
- Всегда подсоединяйте импульсные трубки со стороны отрицательного давления выше максимального уровня.
- Конденсатосборник обеспечивает постоянство давления со стороны низкого давления.
- Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

4.3.3 Монтаж прибора для измерения дифференциального давления

Измерение дифференциального давления газа или пара при помощи модели PMD75



Схема расположения прибора РМD75 для измерения дифференциального давления газов и пара Puc. 11:

- Deltabar S, PMD75 здесь
- 2 Трехходовой вентильный блок
- 3 Отсечные клапаны 4
- Например, фильтр
- Устанавливайте Deltabar S над точкой измерения, чтобы конденсат мог стекать в технологический трубопровод.

Измерение дифференциального давления жидкости при помощи модели PMD75





- 1 Например, фильтр
- Отсечные клапань 2
- 3 Deltabar S, PMD75 здесь
- Сепаратор 4 5 6
- Сливные клапаны
- Трехходовой вентильный блок
- Устанавливайте прибор Deltabar S ниже точки измерения так, чтобы импульсные трубки были постоянно заполнены жидкостью, а газовые пузырьки попадали обратно в технологический трубопровод.
- Если измеряемая среда является жидкостью с содержанием твердых веществ, например загрязненные жидкости, целесообразно установить сепараторы и сливные клапаны с целью сбора и удаления осадка.

Измерение дифференциального давления газа, пара или жидкости при помощи модели FMD78



Рис. 13: Схема расположения прибора для измерения дифференциального давления газов и пара, FMD78

- 1 Мембранный разделитель
- 2 Капиллярная трубка
- 3 Hanpuмер, фильтр 4 Deltabar S, FMD78 здесь
- Монтируйте разделительные диафрагмы с капиллярными трубками на трубы сверху или сбоку.
- Для эксплуатации в условиях вакуума устанавливайте прибор Deltabar S ниже точки измерения. → См. также → 18, П. 4.3.4 «Руководство по монтажу для приборов с мембранными разделителями (FMD78)», раздел «Эксплуатация в условиях вакуума».
- На обе капиллярные трубки должна воздействовать одинаковая температура окружающей среды.

4.3.4 Руководство по монтажу для приборов с мембранными разделителями (FMD78)

- Следует учесть, что гидростатическое давление столба жидкости в капиллярной трубке может привести к смещению нулевой точки. Смещение нулевой точки можно устранить.
- Недопустимо очищать технологические мембраны разделительных диафрагм и прикасаться к ним твердыми или острыми предметами.
- Снимайте защиту технологической мембраны только непосредственно перед установкой.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Недопустимое обращение!

Повреждение прибора!

- Разделительная диафрагма и преобразователь давления вместе образуют замкнутую откалиброванную систему, заполненную жидкостью через отверстия в разделительной диафрагме и в измерительной системе преобразователя давления. Эти отверстия запломбированы, их вскрытие запрещено!
- ▶ При использовании монтажного кронштейна необходимо обеспечить достаточную слабину, чтобы не допустить перегиба капилляров вниз (радиус изгиба ≥ 100 мм (3,94 дюйма)).
- Необходимо соблюдать пределы применения заполняющей жидкости для разделительной диафрагмы согласно техническому описанию прибора Deltabar S (раздел «Инструкции по проектированию систем с разделительной диафрагмой»).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для повышения точности измерения и во избежание повреждения прибора при монтаже капиллярных трубок следует соблюдать приведенные ниже условия.

- Устанавливайте капиллярные трубки в условиях отсутствия вибрации (во избежание дополнительных колебаний давления).
- Не размещайте трубки вблизи трубопроводов отопления или охлаждения.

- Если температура окружающей среды опускается ниже или поднимается выше исходной базовой температуры, необходимо оснастить капиллярные трубки теплоизоляцией.
- ▶ Необходимо обеспечить радиус изгиба ≥ 100 мм (3,94 дюйма).
- Не используйте капиллярные трубки для удержания разделительных диафрагм при переноске!
- В системах с двумя разделительными диафрагмами для негативной и позитивной сторон температура окружающей среды и длина обеих капиллярных трубок должны быть одинаковыми.
- Для негативной и позитивной сторон должны использоваться два одинаковых (по диаметру, материалу изготовления и другим параметрам) мембранных разделителя (стандартный комплект поставки).



Рис. 14: В случае монтажа прибора Deltabar S FMD78 с уплотнениями диафрагмы и капиллярными трубками для эксплуатации в условиях вакуума: устанавливайте преобразователь давления ниже нижнего уплотнения диафрагмы!

Эксплуатация в условиях разрежения

См. техническое описание.

4.3.5 Уплотнение для монтажа на фланце

УВЕДОМЛЕНИЕ

Некорректные результаты измерения.

Соприкосновение уплотнения с технологической мембраной не допускается, так как это может негативно отразиться на результатах измерения.

 Проследите за тем, чтобы уплотнение не соприкасалось с технологической мембраной.



Рис. 15: 1 Технологическая мембрана 2 Уплотнение

4.3.6 Теплоизоляция – FMD77

См. техническое описание.

4.3.7 Монтаж на стене и трубе (опционально)

Компания Endress+Hauser выпускает следующие монтажные кронштейны для монтажа прибора на трубопровод или на стену.



Стандартный монтажный кронштейн не предназначен для эксплуатации в условиях воздействия вибрации.

Усиленное исполнение монтажного кронштейна было протестировано на вибростойкость в соответствии с IEC 61298-3, см. раздел «Вибростойкость» технического описания TI00382P.

i

При использовании вентильного блока необходимо также учитывать его размеры. Кронштейн для монтажа на стене и трубе, включая упорный кронштейн для монтажа на трубе и две гайки. Материал винтов, используемых для крепления прибора, зависит от кода заказа. Технические характеристики (такие как размеры и коды заказа винтов) приведены в документе аксессуаров SD01553P/00/EN.

Во время монтажа обратите внимание на указанные ниже моменты.

- Чтобы предотвратить срыв резьбы монтажных винтов, их необходимо смазать универсальной смазкой перед установкой.
- Устанавливая прибор на трубу, равномерно затяните гайки на кронштейне моментом не менее 30 Н·м (22,13 фунт-сила-фут).
- Для монтажа используйте только винты под номером (2) (см. схему ниже).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Недопустимое обращение!

Повреждение прибора!

Выворачивание винтов, обозначенных номером позиции (1), недопустимо ни при каких обстоятельствах и приводит к отмене гарантии.





4.3.8 Сборка и монтаж прибора в исполнении с раздельным корпусом

Рис. 16: Исполнение с раздельным корпусом

- Для версии с «раздельным корпусом» датчик поставляется с присоединением к процессу и подсоединенным кабелем.
 Кабель со штепсельным разъемом
- 4 Вилка
- Стопорный винт
 Корпус монтирует
 Монтажный крон
 - Корпус монтируется с помощью переходника, входящего в комплект поставки
 - Монтажный кронштейн, пригодный для монтажа на трубопровод или на стену, входит в комплект поставки

Сборка и монтаж

- 1. Подключите вилку (поз. 4) в соответствующее гнездо кабеля (поз. 2).
- 2. Подключите кабель к переходнику корпуса (поз. 6).
- 3. Затяните стопорный винт (поз. 5).
- 4. Смонтируйте корпус на стену или трубу с помощью монтажного кронштейна (поз. 7).

Устанавливая прибор на трубе, равномерно затяните гайки кронштейна моментом не менее 5 Н·м (3,69 фнт-фт).

Смонтируйте кабель с радиусом изгиба (r) ≥ 120 мм (4,72 дюйма).

4.3.9 Поворот корпуса

Корпус можно повернуть на угол до 380°, ослабив установочный винт.



 Корпус Т14: ослабьте установочный винт шестигранным ключом типоразмера 2 мм (0,08 дюйма).

Корпус Т15 и Т17: ослабьте крепление установочного винта шестигранным ключом на 3 мм (0,12 дюйма).

- 2. Поверните корпус (не более чем на 380°).
- 3. Снова затяните установочный винт моментом 1 Н·м (0,74 фунт-сила·фут).

4.3.10 Закрытие крышек корпуса

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приборы, крышка которых оснащена уплотнением из EPDM, – угроза разгерметизации преобразователя!

Под воздействием минеральных масел, масел животного и растительного происхождения уплотнение крышки из материала EPDM разбухает и, как следствие, герметичность преобразователя утрачивается.

 Резьбу смазывать не требуется, так как на заводе на нее наносится специальное покрытие.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Крышку корпуса не удается закрыть.

Повреждение резьбы!

При закрытии крышки корпуса убедитесь в том, что на резьбе крышки и корпуса нет загрязнений, например песка. Если вы ощущаете сопротивление при закрывании крышек, повторно проверьте резьбу на загрязнения или повреждения.

Закрытие крышки корпуса из пищевой нержавеющей стали (Т17)



Рис. 17: Закрытие крышки

Крышки клеммного отсека и отсека электронной части введены в зацепление с корпусом и привинчены винтами. Эти винты необходимо затягивать от руки (2 Н·м (1,48 фунт-сила-фут)) до упора, чтобы обеспечить надежную посадку и герметичность крышки.

4.4 Проверка после монтажа

После монтажа прибора выполните указанные ниже проверки.

- Все винты плотно затянуты?
- Крышка корпуса плотно затянута?
- Все стопорные винты и вентиляционные клапаны плотно затянуты?

5 Подключение проводов

5.1 Подключение прибора

А ОСТОРОЖНО

Опасность поражения электрическим током!

Если рабочее напряжение > 35 В пост. тока, на клеммах имеется опасное контактное напряжение.

• Не открывайте крышку во влажной среде при наличии напряжения.

А ОСТОРОЖНО

Электрическая безопасность будет нарушена в случае неправильного подключения!

- Опасность поражения электрическим током и/или взрыва! Подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении.
- При использовании измерительного прибора во взрывоопасных зонах должны быть соблюдены соответствующие национальные стандарты и нормы, а также указания по технике безопасности, требования монтажных и контрольных чертежей.
- Приборы со встроенной защитой от перенапряжения должны быть заземлены.
- В систему встроены защитные схемы для защиты от обратной полярности, влияния высокочастотных помех и скачков напряжения.
- Параметры электропитания должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке.
- Подключение прибора выполняется при отключенном сетевом напряжении.
- Снимите крышку корпуса (отделения для контактных клемм).
- Пропустите кабель через кабельное уплотнение. → Спецификацию кабеля см. в загерметизировать их. Закрепите ввод в корпус контргайкой. Используйте подходящий инструмент с размером под ключ SW24/25 (8 Н·м (5.9 фунт-сила-фут)) для кабельного уплотнения М20.
- Подключите прибор согласно следующей схеме.
- Заверните крышку корпуса.
- Включите питание.



Puc. 18: Электрическое подключение шины PROFIBUS PA → См. также раздел 4.2.1 «Напряжение питания», с. 26.

1 Kopnyc

- 3 Внутренняя клемма заземления
- 3 Наружная клемма заземления 4
- Напряжение питания: исполнения для неопасных зон = от 9 до 32 В пост. тока
- Приборы, оснащенные защитой от перенапряжения, в этом месте маркируются пиктограммой OVP (overvoltage protection, «защита от перенапряжения»).

5.1.1 Подключение приборов с вилкой М12



5.1.2 Подключение приборов с вилкой 7/8 дюйма



5.2 Подключение измерительной системы

Для получения дополнительной информации о структуре сети и заземлении, а также о дополнительных компонентах системы шин (кабелях шин и т.д.), см. соответствующую документацию, например, руководство по эксплуатации BA00034S, раздел «Рекомендации по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA» и рекомендации PNO.

5.2.1 Напряжение питания

• Исполнение для общепромышленных зон: от 9 до 32 В пост. тока

А ОСТОРОЖНО

Может быть подключено сетевое напряжение!

Опасность поражения электрическим током и/или взрыва!

- При использовании измерительного прибора во взрывоопасных зонах должны быть соблюдены соответствующие национальные стандарты и нормы, а также указания по технике безопасности, требования монтажных и контрольных чертежей.
- Все данные по взрывозащите приведены в отдельной документации (Ex), которую можно получить по запросу. Документация по взрывозащите поставляется в комплекте со всеми приборами, сертифицированными для использования во взрывоопасных зонах.

5.2.2 Потребление тока

Для приборов с исполнением аппаратной части до 1.10: 11 мA ±1 мA ток при включении соответствует стандарту IEC 61158-2, статья 21.

Для приборов с исполнением аппаратной части, начиная с 02.00: 13 мA ±1 мA, ток при включении соответствует стандарту IEC 61158-2, статья 21.

Начиная с версии аппаратной части 1.10, на электронной вставке прибора находится наклейка.

5.2.3 Клеммы

- Клемма сетевого напряжения и внутренняя клемма заземления: 0,5–2,5 мм² (20–14 AWG)
- Наружная клемма заземления: 0,5-4 мм² (20-12 AWG)

5.2.4 Спецификация кабеля

- Используйте экранированный двухжильный кабель (со скрученными жилами), предпочтительно кабель типа А.
- Наружный диаметр кабеля: от 5 до 9 мм (от 0,2 до 0,35 дюйма).

Подробную информацию о спецификации кабеля см. в руководстве по эксплуатации BA00034S «Инструкции по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA», PNO Guideline 2.092 «Руководство по монтажу и эксплуатации PROFIBUS PA» и IEC 61158-2 (MBP).

5.2.5 Заземление и экранирование

Прибор Deltabar S необходимо заземлить, например при помощи наружной клеммы заземления.

Для сетей PROFIBUS PA предусмотрены различные способы реализации заземления и экранирования. Примеры перечислены ниже:

- Изолирование системы (см. также IEC 61158-2).
- Многократное защитное заземление.
- Установка емкости.

5.3 Защита от перенапряжения (опционально)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность выхода прибора из строя!

Приборы со встроенной защитой от перенапряжения должны быть заземлены.

Приборы, в коде заказа которых указано исполнение «М» в пункте 100 «Дополнительные опции 1» или пункте 110 «Дополнительные опции 2», имеют функцию защиты от перенапряжения (→ см. также техническое описание TI383P «Информация о заказе»).

- Защита от перенапряжения
 - Номинальное рабочее напряжение: 600 В пост. тока.
 - Номинальный ток разряда: 10 кА.
- Проверка тока перегрузки î = 20 кА по данным проверки соответствует DIN EN 60079-14: 8/20 µс.
- Проверка разрядника переменного тока I = 10 А в норме

5.4 Проверка после подключения

После выполнения электрических подключений для прибора необходимо выполнить перечисленные ниже проверки:

- Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке?
- Прибор подключен в соответствии с требованиями раздела 4.1?
- Все винты плотно затянуты?
- Крышка корпуса плотно затянута?

Сразу после подачи электропитания на прибор на несколько секунд загорается зеленый светодиод на электронной вставке, либо включается подключенный местный дисплей.

6 Эксплуатация

Позиция 20 «Выходной сигнал; управление» в коде заказа содержит информацию о доступных опциях управления прибором.

Исполнение в коде заказа		Эксплуатация
Μ	PROFIBUS PA; наружное управление и ЖК- дисплей	С помощью местного дисплея и одной кнопки с наружной стороны прибора
Ν	PROFIBUS PA; встроенное управление и ЖК- дисплей	С помощью местного дисплея и одной кнопки, встроенной в составную часть прибора
0	PROFIBUS PA; встроенное управление	Без местного дисплея, одна кнопка, встроенная в составную часть прибора

6.1 Местный дисплей (опционально)

4-строчный жидкокристаллический (ЖК) дисплей используется для отображения информации и для управления прибором. На местном дисплее отображаются измеренные значения, сообщения о неисправностях и уведомительные сообщения. Дисплей прибора можно поворачивать в любое положение с шагом 90°. В зависимости от пространственной ориентации прибора изменение положения дисплея облегчит управление и считывание измеренных значений.

Функции:

- 8-значная индикация измеренного значения, включая единицу измерения и десятичный разделитель;
- Гистограмма в качестве графической индикации стандартного значения в блоке аналоговых входных данных (→ см. также → 1 77, П. 7.9 «Масштабирование выходного значения OUT value», рисунок).
- Удобная комментированная навигация по меню с разделением параметров на несколько уровней и групп;
- Комментированная навигация по меню на 8 языках (de, en, fr, es, it, nl, jp, ch);
- Для удобства навигации каждому параметру выделяется 3-значный идентификационный номер.
- Возможность настройки дисплея в соответствии с индивидуальными потребностями и предпочтениями, такими как язык, альтернативное отображение, отображение других измеренных значений, таких как температура датчика или установка контрастности дисплея.
- Развернутые функции диагностики (сообщения о неисправностях и предупреждающие сообщения, индикаторы минимума/максимума и т. п.).
- Быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию благодаря меню быстрой настройки.



В следующей таблице перечислены символы, отображение которых возможно на локальном дисплее. Одновременно может быть отображено четыре символа.

Символ	Значение
ł	 Символ аварийного сигнала Символ мигает: предупреждение, измерение при помощи прибора продолжается. Символ постоянно светится: ошибка, процесс измерения при помощи прибора прекращен.
	Примечание: символ аварийного сигнала может наложиться на символ тенден- ции.
ſ	Символ блокировки Управление прибором заблокировано. Для разблокировки прибора, → 🖹 58, П. 6.7 «Блокирование и разблокирование управления».
\$	Символ связи Передача данных по линии связи
Ţ	Символ квадратного корня Активен режим «Измерение расхода» Квадратичный сигнал расхода используется для формирования значения циф- рового выходного сигнала в блоке аналоговых входных сигналов.
<u>7</u> 7	Символ тенденции (увеличение) Первичное значение преобразователя увеличивается.
24	Символ тенденции (уменьшение) Первичное значение преобразователя уменьшается.
÷	Символ тенденции (постоянство) Первичное значение преобразователя в течение последних пяти минут остается неизменным.

6.2 Элементы управления

Кнопка управления для регулировки положения

(коррекции нулевой точки) и общего сброса

1

6.2.1 Расположение элементов управления

У приборов с алюминиевым корпусом (T14/T15) и корпусом из нержавеющей стали (T14) кнопка управления находится либо снаружи корпуса под защитным колпачком, либо внутри электронной вставки. В корпусах из пищевой нержавеющей стали (T17) кнопка управления всегда находится внутри электронной вставки. Кроме того, три кнопки управления находятся на дополнительном местном дисплее.



- Зеленый светодиод для подтверждения внесенных изменений
- 2 Кнопка управления для регулировки положения (коррекции нулевой точки) и общего сброса
- 3 DIP-переключатель для работы с аппаратным адресом
- Гнездо для подключения дисплея (дополнительно)
 Гнездо для подключения модуля HistoROM[®]/M-DAT (дополнительно)
- (ополнательно)
 DIP-переключатель для блокировки и разблокировки параметров, связанных с измеряемым значением
 DIP-переключатель для включения и выключения
 - DIP-переключатель для включения и выключения демпфирования

6.2.2 Функции элементов управления – местный дисплей не подключен

Элементы управления	Значение
0% Zero F01-xxxxxx-19-xx-xx-xx-107	 Регулировка положения (коррекция нулевой точки): нажмите кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд. Светодиод на электронной вставке кратковременно загорится: это указывает на то, что давление принято для регулировки положения. → См. также следующий раздел «Регулировка положения по месту эксплуатации». Общий сброс: нажмите кнопку и удерживайте ее не менее 12 секунд. Кратковременное включение светодиод на электронной вставке указывает на то, что выполняется сброс параметров.
on off L 2 3 4 5 6 7 / F Address / F FW P01-xxxxxxx-19-xx-xx-109	Настройка адреса на шине. → 🖹 36, П. 6.3.5 «Идентификация и адресация прибора».
0 T on off 1 2 off P01-xxxxxxx-108	 DIP-переключатель 1: для блокировки и разблокировки параметров, связанных с измеряемым значением. Заводская настройка: выключено (разблокировано) → См. также с. 58, п. 5.7 «Блокировка и разблокировка управления». DIP-переключатель 2: для включения и выключения демпфирования Заводская настройка: включено (демпфирование включено)

Регулировка положения по месту эксплуатации

- Управление прибором должно быть разблокировано. →

 ¹ 58, П. 6.7 «Блокирование и разблокирование управления».
- Фактическое давление должно быть в пределах диапазона номинального давления для датчика. См. сведения, изложенные на заводской табличке.

Выполните регулировку положения.

- 1. Прибор подвергается давлению.
- 2. Нажмите кнопку и удерживайте ее не менее 3 секунд.
- Светодиод на электронной вставке кратковременно загорится: это указывает на то, что давление принято для регулировки положения. Если светодиод не загорается, давление не принято. Проверьте соблюдение допустимого диапазона входных данных. → Сообщения об ошибках см. в → В 80, П. 9.1 «Сообщения».

6.2.3 Функции элементов управления – местный дисплей подключен

Кнопки управления	Значение
+	 Переход вверх по списку выбора Редактирование числовых значений или символов в пределах функции
-	 Переход вниз по списку выбора Редактирование числовых значений или символов в пределах функции
E	 Подтверждение ввода Переход к следующему пункту
+ _N E	Установка контрастности локального дисплея: темнее
— "Е	Установка контрастности локального дисплея: светлее
+ _N –	 Функции ESC Выход из режима редактирования без сохранения измененного значения Допустим, выбрано меню в пределах группы функций. Если нажать кнопки одновременно в первый раз, то произойдет возврат к параметру в пределах группы функций. Если после этого нажать кнопки одновременно второй раз, то произойдет переход на более высокий уровень меню. Если, находясь в меню на уровне выбора, одновременно нажать кнопки, произойдет переход на более высокий уровень меню.
	<i>Примечание</i> : термины «группа функций», «уровень» и «уровень выбора» объясняются на → 🖹 53, «Структура меню».
on off 1 2 3 4 5 6 7 J Address J FW P01-xxxxxxx-109	Установка адреса на шине. → См. также → 🖹 36, П. 6.3.5 «Идентификация и адресация прибора».

6.3 Протокол связи PROFIBUS PA

6.3.1 Архитектура системы



Puc. 21: Архитектура системы PROFIBUS

- ПК с интерфейсной картой PROFIBUS (Profiboard/Proficard) и управляющей программой FieldCare (ведущее 1 устройство класса 2)
- 2 ПЛК (ведущее устройство класса 1)
- 3 Сегментный соединитель (преобразователь сигнала DP/PA и источник питания шины)
- Другие измерительные приборы и регуляторы, такие как клапаны Нагрузочный резистор PROFIBUS PA 4 5

Более подробные сведения о системе PROFIBUS РА приведены в руководстве по эксплуатации BA00034S («PROFIBUS DP/PA: руководство по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA»), в руководстве PNO и в стандартах IEC 61158, IEC 61784, EN 50170/DIN 19245 и EN 50020 (модель FISCO).

6.3.2 Количество приборов

- Приборы Endress+Hauser Deltabar S соответствуют требованиям модели FISCO.
- Если установка осуществляется в соответствии с правилами FISCO, то ввиду низкого потребления тока на одном сегменте шины можно эксплуатировать приборы в следующих количествах.

Версия аппаратной части до 1.10:

- не более 9 приборов Deltabar S для зон, относящихся к классификации Ex ia, CSA и FM IS:
- не более 32 приборов Deltabar S для всех остальных условий применения, например для невзрывоопасных зон, зон типа Ex nA и пр.

Версия аппаратной части 02.00:

- не более 7 приборов Deltabar S для зон, относящихся к классификации Ex ia, CSA и FM IS:
- не более 27 приборов Deltabar S для всех остальных условий применения, например для невзрывоопасных зон, зон типа Ex nA и пр.

Максимально допустимое количество измерительных приборов в одном сегменте шины определяется потребляемым током, характеристиками шинного соединителя и необходимой длиной шины.

Начиная с версии аппаратной части 1.10, на электронной вставке прибора находится наклейка.

6.3.3 Эксплуатация

Для настройки можно применить специальные конфигурационные и управляющие программы от различных производителей, например управляющую программу FieldCare от Endress+Hauser (→ 🖹 58, «FieldCare»). Можно использовать эту управляющую программу для настройки PROFIBUS PA и специфических параметров прибора. Предопределенные функциональные блоки реализуют унифицированный способ доступа ко всей сети и данным приборов.

6.3.4 Идентификационный номер прибора

С помощью параметра «IDENT NUMBER SEL» можно изменить идентификационный номер.

Идентификационный номер «IDENT NUMBER SEL» должен соответствовать следующим требованиям.

Значения для «IDENT NUMBER SEL»	Описание
0	Идентификационный номер преобразователя, относящийся к данному профилю,
«0x9700»	с краткой (Condensed) или развернутой (Classic) информацией о состоянии.
1	Идентификационный номер для нового поколения приборов Deltabar S (FMD77,
«0x1542»	FMD78, PMD75).
127	Адаптационный режим прибора (прибор обменивается данными с использованием различных идентификационных номеров). См. раздел «Интеллектуальное управле-
«Auto. Id. Num.»	ние прибором (автоматическое интеллектуальное управление прибором)».
128 «0x1504»	Режим совместимости для приборов предыдущего поколения Deltabar S (FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235).

Процесс автоматического выбора идентификационного номера (значение 127) для профиля 3.02 описан в разделе «Автоматическое интеллектуальное управление прибором».

Выбор идентификационного номера влияет на состояние системы и диагностические сообщения (вариант Classic или Condensed). «Старые» идентификационные номера действительны для состояния Classic и «старых» диагностических сообщений. В зависимости от данных пользовательской настройки и алгоритма действий, выбранного для физического блочного параметра COND.STATUS DIAG, новый идентификационный номер профиля работают в режиме Condensed или Classic.

Идентификационный номер можно изменить только в том случае, если с прибором не поддерживается циклическая связь.

Циклическая передача данных и соответствующий идентификационный номер прибора остаются неизменными до тех пор, пока циклическая передача не будет прервана и восстановлена, или пока прибор не будет выключен. При восстановлении циклической передачи данных прибор использует последний идентификационный номер. Выбор идентификационного номера также определяет количество модулей, выделяемых для циклической передачи данных. Все блоки создаются внутри системы для всех приборов заранее, но в зависимости от записей в основных данных могут быть доступны только настроенные модули.

Таблица функциональных блоков

Параметр «IDENT NUMBER SEL»	0 (определяется профилем)	128 (старый иден- тификацион- ный номер)	127 (автоматически назначаемый идентификацион- ный номер)	1 (новый идентификаци- онный номер)
Датчик Deltabar S	3 блока (PB, TB, AI)		Зависит от автома- тически выбран-	3 блока (PB, TB, AI)
	1 модуль (1xAI)		ного идентифика- ционного номера.	1 модуль (1x AI)

Таблица идентификационных номеров

Значение для «IDENT NUMBER SEL»	Идентификаци- онный номер	Текст выбора	Статус	Диагностика
0 (определяется профилем 3.x)	0x9700	0x9700	Classic / Краткая информация о состоянии	Новые диагностические сообщения
128 (старый идентифи- кационный номер)	0x1504	0x1504	Classic status	Старые диагностические сообщения
127 (адаптационный режим)	0x9700/0x1504/ 0x1542	Auto. identification number «Auto ID. Num.»	Зависит от иден- тификационных номеров	Зависит от идентифика- ционных номеров
1 (новый идентифика- ционный номер)	0x1542	0x1542	Данные состоя- ния в формате Classic/ Condensed	Новые диагностические сообщения

Интеллектуальное управление прибором (автоматическое интеллектуальное управление прибором)

Управление интеллектуальным прибором PA осуществляется путем автоматической адаптации идентификационного номера прибора. Это позволяет заменить старые приборами новыми моделями без модификации ПЛК, что дает возможность перейти от существующего технологического решения к более развитой технологии без прерывания рабочего процесса.

При «автоматическом выборе идентификационного номера» поведение и правила работы прибора (диагностика, циклическая передача данных и т. п.) остаются такими же, как и для статического идентификационного номера. Идентификационный номер выбирается автоматически в зависимости от распознанного кадра запроса Set Slave Parameter или Set Slave Address.

Допускается изменять идентификационный номер в двух конкретных переходных состояниях прибора, а именно в режиме адаптации, и только если идентификационный номер указан в предыдущей таблице.

Если идентификационный номер не определен и селектор установлен на Auto ID. Num. после кадра Get Slave Diagnosis, прибор возвращает диагностическое значение идентификационного номера, которое совместимо с прибором. После каждого нового кадра Get Slave Diagnose прибор возвращает другой идентификационный номер, который совместим с прибором, пока ПЛК не отправит кадр Set Slave Address или Set Slave Parameter с известным идентификационным номером.

6.3.5 Идентификация и адресация прибора

Необходимо учитывать следующие моменты:

- Адрес должен быть присвоен каждому прибору в сети PROFIBUS PA; Только если измерительному прибору присвоен верный адрес, его сможет распознать система управления/главное устройство;
- Каждый адрес в определенной сети PROFIBUS РА должен быть уникальным;
- Адрес должен находиться в диапазоне от 0 до 125;
- Адрес 126, установленный на заводе, можно использовать для проверки работы прибора и для подключения к работающей сети PROFIBUS PA. Позднее этот адрес необходимо изменить для подключения дополнительных приборов.
- На всех приборах, выпускаемых с завода, устанавливается адрес 126 и активируется функция программной адресации;
- Программный инструмент FieldCare по умолчанию имеет адрес 0.

Существует два способа закрепления адреса за прибором Deltabar S:

- с помощью ведущего устройства класса 2, например ПО FieldCare;
- Управление по месту эксплуатации при помощи DIP-переключателей.



Puc. 22: Конфигурирование адреса прибора при помощи DIP-переключателей

При необходимости снимите (опциональный) местный дисплей. 2

Установите аппаратный адрес DIP-переключателями

Аппаратная адресация

Порядок аппаратной адресации описан ниже.

- 1. Переведите DIP-переключатель 8 (SW/HW) в выключенное положение.
- 2. Установите адрес DIP-переключателями 1–7 (см. предыдущий рисунок).
- 3. Изменение адреса вступит в силу через 10 секунд. Прибор перезапускается.

DIP-переключатель		2	3	4	5	6	7
Оценка данных во включенном положении	1	2	4	8	16	32	64
Оценка данных в выключенном положении	0	0	0	0	0	0	0

Программная адресация

Порядок программной адресации описан ниже.

- Переведите DIP-переключатель 8 (SW/HW) во включенное положение (заводская 1. настройка).
- 2. Прибор перезапускается.
- 3. Прибор выведет текущий адрес. Заводская настройка: 126.
- Установите адрес при помощи программы конфигурирования. 4.
Информацию о правилах ввода нового адреса с помощью FieldCare см. в следующем разделе.

Для других программаторов см. соответствующее руководство по эксплуатации.

Установка нового адреса с помощью ПО FieldCare. DIP-переключатель 8 (SW/HW) переведен в положение ON (SW).

- 1. С помощью меню «Device Operation» \rightarrow выберите опцию «Connect». Откроется окно «Open Connection Wizard».
- 2. Прибор выведет текущий адрес. Заводская настройка: 126 ^{1).}
- 3. Для назначения прибору нового адреса прибор сначала необходимо отсоединить от шины. Для этого с помощью меню «Device Operation» → выберите опцию «Disconnect».
- В меню «Device Operation» → «Device Functions» → «Additional Functions» → выберите«Set Device Station Address». Откроется окно «PROFIdtm DPV1 (Set Device Station address)».
- 5. Введите новый адрес и подтвердите, нажав «Set».
- 6. Прибору назначен новый адрес.

¹⁾ Адрес 126 невозможно изменить при помощи меню. После сброса (код 2712) адрес сохраняется в качестве адреса по умолчанию.

6.3.6 Системная интеграция

Основные данные прибора (GSD-файлы)

Прибор готов к системной интеграции после ввода в эксплуатацию с помощью ведущего устройства класса 2 (ПО FieldCare). Чтобы интегрировать полевые приборы в шинную сеть, системе PROFIBUS PA требуется описание таких характеристик, как идентификатор прибора, идентификационный номер, поддерживаемые функции связи, структура модуля (комбинация циклических телеграмм ввода/вывода) и значение диагностических битов.

Эти данные содержатся в основном файле прибора (GSD), который записывается в ведущее устройство PROFIBUS DP при вводе в эксплуатацию системы связи. Битовые карты приборов, которые отображаются в виде значков в дереве сети, также могут быть интегрированы.

Следующие версии файлов GSD доступны при использовании приборов, которые поддерживают профиль «устройств PA».

- Характерный для изготовителя файл GSD, идентификационный номер 0x1542. Данный GSD-файл гарантирует неограниченную функциональность полевого прибора. То есть доступны все технологические параметры и функции, специфичные для конкретного прибора.
- Характерный для изготовителя файл GSD, идентификационный номер 0x1504.
 Прибор действует так же, как прибор Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235. → См. руководство по эксплуатации BA00167P.
- GSD-файл профиля

В качестве альтернативы характерному для изготовителя файлу GSD организация PNO разработала общий файл базы данных PA139700.gsd для приборов с блоком аналогового входа. Этот файл обеспечивает передачу главного значения. Передача значения 2ND CYCLIC VALUE, значения 3RD CYCLIC VALUE или отображаемого значения не поддерживается. Если система введена в эксплуатацию с помощью GSDфайлов профиля, то приборы разных изготовителей можно заменять.

Можно использовать следующие основные файлы приборов (GSD) с Deltabar S:

Название прибора	Комментарии	Номер идентификатора (IDENT NUMBER SEL) ¹⁾	GSD	Типовой файл	Битовая карта
Deltabar S	Профильный GSD-файл	0x9700	PA139700.gsd		
PROFIBUS PA	GSD-файл для конкретного прибора	0x1542 ²⁾	EH3x1542.gsd EH021542.gsd ³⁾		EH_1542_d.bmp/.dib EH_1542_n.bmp/.dib EH_1542_s.bmp/.dip
	GSD-файл, специфичный для прибора: прибор действует так же, как прибор Deltabar S FMD230, FMD630, FMD633, PMD230, PMD235. → См. руководство по эксплуатации BA00167P.	0x1504 ²	EH3_1504.gsd EH3x1504.gsd	EH31504x.200	EH_1504_d.bmp/.dib EH_1504_n.bmp/.dib EH_1504_s.bmp/.dip

 Выберите соответствующий идентификационный номер с помощью параметра IDENT NUMBER SEL. Путь меню FieldCare: PROFILE VIEW → PHYSICAL BLOCK → PB PARAMETER Menu path onsite display: GROUP SELECTION → OPERATING MENU → TRANSMITTER INFO→ PA DATA

2) Каждый прибор получает идентификационный номер в организации пользователей Profibus (PNO). Он используется в имени исходного файла прибора (GSD). Для

компании Endress+Hauser этот идентификационный номер начинается с идентификатора изготовителя (15xx).

3) Файл GSD профиля 3.02 с опцией «Condensed status» совместим только с ПО 04.01.zz и должен быть импортирован отдельно в инструмент конфигурации.

Изменить параметр IDENT NUMBER SEL можно только в том случае, если прибор не встроен в систему циклической связи (не зарегистрирован в ПЛК), или если процесс циклической связи в ПЛК остановлен. Если, тем не менее, будет предпринята попытка изменить параметр с помощью управляющей программы, например FieldCare, то запись будет проигнорирована.

Основные файлы приборов Endress+Hauser (GSD-файлы) можно получить следующими способами:

- Сайт Endress+Hauser: http://www.endress.com → Загрузить → Поиск по запросу «GSD»
- веб-сайт организации PNO: http://www.profibus.com (Products Product Guide);
- на компакт-диске от Endress+Hauser, код заказа: 56003894.

Профильные основные файлы приборов (GSD-файлы) от организации PNO можно получить следующими способами:

веб-сайт организации PNO: http://www.profibus.com (Products – Profile GSD Library).

Структура каталогов GSD-файлов от компании Endress+Hauser

Все данные, необходимые для ввода в эксплуатацию полевых приборов Endress+Hauser через интерфейс PROFIBUS PA, содержатся в одном сжатом файле. После распаковки файла формируется следующая структура.



Рис. 23: Структура каталогов GSD-файла 1542

- Строка Revision х.х соответствует версии соответствующего прибора.
- Информацию, относящуюся к реализации полевого преобразователя и зависимостям программного обеспечения прибора, можно найти в папке Info. Внимательно прочитайте эту информацию, прежде чем приступать к настройке.
- Растровые изображения, специфичные для конкретного прибора, можно найти в каталогах «ВМР» и «DIB». Их использование зависит от используемого конфигурационного ПО.

Работа с основными файлами прибора (GSD)

Основные файлы прибора (GSD-файлы) должны быть встроены в специальный подкаталог конфигурационного ПО PROFIBUS DP на используемом ПЛК. В зависимости от используемого программного обеспечения эти данные могут быть скопированы в каталог для конкретной программы или импортированы в базу данных с помощью функции импорта конфигурационного ПО.

Дополнительная информация о каталогах, в которые должны быть записаны основные файлы прибора (GSD-файлы), содержится в описании конкретного конфигурационного ПО.

6.3.7 Циклический обмен данными

Блочная модель прибора Deltabar S



Рис. 24: Блочная модель показывает, какие данные могут быть переданы между Deltabar S и ведущим устройством класса 1 (например, ПЛК) во время циклического обмена данными. Используя конфигурационное ПО своего ПЛК, составьте телеграмму циклических данных с помощью модулей (→см. также пункт «Модули для телеграммы циклических данных с параметры, записанные заглавными буквами, являются параме-трами в управляющей программе (например, FieldCare), которые можно использовать для настройки цикличного блока передачи данных или отображения значений (→см. также «Описание параметров» в этом разделе).

Функциональные блоки прибора Deltabar S

В системе PROFIBUS для описания функциональных блоков прибора и определения унифицированного доступа к данным используются предварительно настроенные функциональные блоки.

- В Deltabar S реализованы следующие блоки:
- Физический блок

Физический блок содержит характерные для прибора функции, такие как тип прибора, изготовитель, исполнение и т. п., а также такие функции, как реализация защиты от записи и смена идентификационного номера

- Блок преобразователя
 Блок преобразователя содержит все параметры, связанные с процессом измерения, а также с характеристиками прибора. Блок преобразователя Deltabar S содержит принцип измерения дифференциального давления для использования прибора в качестве преобразователя давления, расхода и уровня.
- Блок аналогового входа (функциональный блок)
 Блок аналогового входа содержит функции обработки сигнала измеряемого значения, такие как масштабирование, вычисление специальных функций, моделирование и пр.

Описание параметров

Имя параметра	Описание
ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОД- НОГО СИГНАЛА	Этот параметр используется для отображения цифрового сигнала блока аналого- вого входа. Путь меню FieldCare:
	PROFILE VIEW \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER Путь меню на локальном дисплее: GROUP SELECTION \rightarrow OPERATING MENUL \rightarrow TRANSMITTER INFO \rightarrow PA DATA
PA INPUT VALUE	Это значение передается от ПЛК к Deltabar S. Значение PA INPUT VALUE может отображаться на местном дисплее (—) см. также эту таблицу, SEL. DISPLAY VAL.).
	PROFILE VIEW \rightarrow PHYSICAL BLOCK \rightarrow PB PARAMETER Путь меню на локальном дисплее:
	GROUP SELECTION \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow TRANSMITTER INFO \rightarrow PA DATA
SEL. DISPLAY VAL.	Используйте этот параметр, чтобы указать, какое значение будет отображаться на локальном дисплее: первичное значение или значение ПЛК. Путь меню FieldCare: MANUFACTURER VIEW — OPERATING MENU — DISPLAY или PROFILE VIEW — PHYSICAL BLOCK — PB PARAMETER — PROFIBUS PA CONF.
	Путь меню на локальном дисплее: GROUP SELECTION \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow TRANSMITTER INFO \rightarrow PA DATA
	Опции: ■ Primary value (PV): на локальном дисплее отображается первичное значение. ■ PA Input Value: на локальном дисплее отображается значение, поступающее от ПЛК (→ см. настоящую таблицу, параметр PA INPUT VALUE).
	 Пример для варианта выбора Input value Один прибор Deltabar S измеряет объемный расход. В то же время в точке измерения измеряются также температура и давление. Все эти измеренные значения поступают в ПЛК. ПЛК рассчитывает массу пара на основании измеренных значений объемного расхода, температуры и давления. С помощью варианта выбора PA Input Value следует задать отображение этого расчетного значения на локальном дисплее.
	Заводская настройка ■ Primary value (PV)
2ND CYCLIC VALUE	Используйте этот параметр, чтобы указать значение, подлежащее передаче по шине в качестве второго циклического значения. Путь меню FieldCare: PROFILE VIEW — PHYSICAL BLOCK — PB PARAMETER — PROFIBUS PA CONF. Путь меню на локальном дисплее: GROUP SELECTION — OPERATING MENU — TRANSMITTER INFO — PA DATA
	Опции: • Температура • Sensor value: соответствует параметру SENSOR PRESSURE • Trimmed value: соответствует параметру CORRECTED PRESS. • Secondary value 1: соответствует параметру PRESSURE
	Параметры SENSOR PRESSURE, CORRECTED PRESSURE и PRESSURE отображаются в меню PROCESS VALUES (путь меню: MANUFACTURER VIEW \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow PROCESS INFO \rightarrow PROCESS VALUES). Параметр TEMPERATURE отображается в меню TB PARAMETER (путь меню: PROFILE VIEW \rightarrow TRANSDUCER BLOCK \rightarrow TB PARAMETER)
	Заводская настройка: • Температура
SEL_3RD_CYCL_VAL (рабочий режим Flow)	Используйте этот параметр, чтобы указать, какое значение передается по шине в качестве третьего циклического значения (3RD CYCLIC VALUE). Путь меню FieldCare: PROFILE VIEW → PHYSICAL BLOCK → PB PARAMETER → PROFIBUS PA CONF.
	Опции: • Сумматор 1 • Сумматор 2
	Оба параметра отображаются в меню PROCESS VALUES (путь меню: MANUFACTURER VIEW \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow PROCESS INFO \rightarrow PROCESS VALUES).
	Заводская настройка: • Сумматор 1

Модули для диаграммы циклических данных

В приборе Deltabar S доступны следующие модули для циклической диаграммы данных.

- Главный параметр процесса
 В зависимости от выбранного режима работы здесь осуществляется передача значения давления или уровня.
- 2-е циклическое значение
 В зависимости от варианта выбора здесь отображается температура, значение датчика, скорректированное значение или вторичное значение 1.
- З-е циклическое значение
 В зависимости от выбранной опции сюда передается значение сумматора 1 или сумматора 2.
- Индикация значения

Это любое значение, которое передается от ПЛК к Deltabar S. Это значение также может отображаться на локальном дисплее.

 СВОБОДНОЕ МЕСТО Выберите этот пустой модуль, если значение не должно использоваться в телеграмме данных.

Структура выходных данных ПЛК ightarrow Deltabar S

Используя службу Data_Exchange, ПЛК может считывать выходные данные с прибора Deltabar S в телеграмме вызова. Структура телеграммы циклических данных приведена ниже.

Индекс выходных данных	Данные	Доступ	Формат данных/комментарии
0, 1, 2, 3	Индикация значения	Write	32-разрядное число с плавающей точкой (IEEE 754)
4	Код состояния	Write	→ См. раздел «Коды состояния»

Структура входных данных Deltabar S \rightarrow ПЛК

Используя службу Data_Exchange, ПЛК может считывать входные данные с прибора Deltabar S в телеграмме отклика. Структура телеграммы циклических данных приведена ниже.

Индекс входных данных	Данные	Доступ	Формат данных/комментарии
0, 1, 2, 3	Главный параметр процесса: давление, уровень или расход	Чтение	32-разрядное число с плавающей точкой (IEEE 754)
4	Код состояния главного параметра процесса	Чтение	→ См. раздел «Коды состояния»
5, 6, 7. 8	2ND CYCLIC VALUE: температура, значение датчика, скорректированное значение или вторичное значение 1	Чтение	32-разрядное число с плавающей точкой (IEEE 754)
9	Код состояния для параметра 2ND CYCLIC VALUE	Чтение	→ См. раздел «Коды состояния»
10, 11, 12, 13	3RD CYCLIC VALUE: сумматор 1 или сумматор 2	Чтение	32-разрядное число с плавающей точкой (IEEE 754)
14	Код состояния для параметра 3ND CYCLIC VALUE	Чтение	→ См. раздел «Коды состояния»

Коды состояния

Прибор Deltabar S поддерживает формат данных состояния Condensed в соответствии со спецификацией организации PNO. Тем не менее формат данных состояния Classic также поддерживается для обеспечения совместимости с устаревшими приборами серии S и благодаря специфичному для профиля идентификационному номеру (0х9700).

Если выбраны номер профиля и новый идентификационный номер, то тип отображения состояния можно выбрать с помощью параметра COND.STATUS DIAG. Вариант отображения состояния Condensed и/или Classic и текущее состояние этих функций отображаются с помощью пункта Physical Block в параметре Feature. Измерительный прибор поддерживает следующие коды состояния для параметров выходного значения блока аналогового входа.

Код состояния	Состояние прибора	Значение	Output value (OUT value) (аналоговый вход)	2ND CYCLIC VALUE	3RD CYCLIC VALUE
0000 0000	Плохое	Не указано	X ¹⁾	Х	Х
0000 0100	Плохое	Ошибка настройки (например, если регулировка не выполнена должным образом)	X ¹⁾	Х	Х
0000 1100	Плохое	Ошибка прибора	X ¹⁾	Х	Х
0001 0000	Плохое	Ошибка датчика	X ¹⁾	Х	-
0001 1100	Плохое	Вывод из эксплуатации (целевой режим)	Х	Х	Х
0100 0000	Uncertain	Не указано	Х	Х	Х
0100 0100	Uncertain	Последнее действительное значение (алгоритм действий при сбое = 1)	Х	Х	Х
0100 1000	Uncertain	Подстановочное значение (алгоритм действий при сбое = 0)	Х	Х	Х
0100 1100	Uncertain	Исходное значение (алгоритм действий при сбое = 1)	Х	Х	Х
0101 1100	Uncertain	Ошибка конфигурации (например, зна- чения в таблице линеаризации не воз- растают монотонно)	Х	Х	Х
0101 0011	Uncertain	Преобразование датчика выполнено неточно – постоянное значение	Х	Х	Х
0101 0010	Uncertain	Преобразование датчика – превышено максимальное предельное значение	Х	Х	Х
0101 0001	Uncertain	Преобразование датчика – не достигнуто минимальное предельное значение	Х	Х	Х
0110 0000	Uncertain	Simulation value	Х	Х	Х
1000 0000	GOOD	Good	Х	Х	Х
1000 1000	GOOD	Предел предупреждения	Х	Х	Х
1000 1001	GOOD	Предел предупреждения – превышено максимальное предельное значение	Х	Х	Х
1000 1010	GOOD	Предел предупреждения – не достигнуто минимальное предельное значение	Х	Х	Х
1000 1100	GOOD	Предел аварийного сигнала	Х	Х	Х

Формат Classic

Код состояния	Состояние прибора	Значение	Output value (OUT value) (аналоговый вход)	2ND CYCLIC VALUE	3RD CYCLIC VALUE
1000 1101	GOOD	Предел аварийного сигнала – превышено максимальное предельное значение	Х	Х	Х
1000 1110	GOOD	Предел аварийного сигнала – не достигнуто минимальное предельное значение	Х	Х	Х

1) Только если для поведения аналогового входа в случае сбоя выбран вариант «2» (состояние ВАД).

Сжатый формат

Основная причина введения режима Condensed в профиль 3.02 системы Profibus PA состоит в необходимости уточнения данных о диагностических событиях, происходящих в ходе эксплуатации, в АСУТП/РСУ и на рабочей станции. Кроме того, эта функциональность нужна для реализации требований стандарта NE 107.

Следующие коды состояния режима Condensed настраиваются на приборе.

Код состо- яния ¹⁾	Состояние прибора	Значение	Output value (OUT value) (аналоговый вход 1)	2ND CYCLIC VALUE	3RD CYCLIC VALUE (Deltabar)
0010 01xx	Bad ²⁾	Аварийный сигнал технического обслу- живания, расширенная диагностика	X ³⁾	Х	Х
0010 10xx	Bad ²⁾	Технологическая ошибка, техническое обслуживание не требуется	X ³⁾	Х	Х
0011 11xx	Bad ²⁾	Функциональная проверка/принуди- тельно по месту	X ³⁾	Х	Х
0010 0011	Bad ²⁾	Отключено	Х	Х	Х
0111 1011	Uncertain	Технологическая ошибка, техническое обслуживание не требуется – предельное значение постоянно	Х	Х	Х
0111 1010	Uncertain	Технологическая ошибка, техническое обслуживание не требуется – превышено максимальное предельное значение	Х	Х	Х
0111 1001	Uncertain	Технологическая ошибка, техническое обслуживание не требуется – не достиг- нуто минимальное предельное значение	Х	Х	Х
0111 1000	Uncertain	Технологическая ошибка, техническое обслуживание не требуется	Х	Х	Х
0110 10xx	Uncertain	Требуется обслуживание	Х	Х	Х
0100 1011	Uncertain	Подстановочное значение	Х		
0100 1111	Uncertain	Исходное значение	Х		
0111 0011	Uncertain	Моделируемое значение, запуск	Х	Х	Х
0111 0100	Uncertain	Моделируемое значение, завершение	Х		
1000 0000	GOOD	Good	Х	Х	Х
1011 1100	GOOD	Функциональная проверка	Х	Х	Х
1010 01xx	GOOD	Требуется обслуживание	Х	Х	Х
1010 10xx	GOOD	Требуется обслуживание	Х	Х	Х

1) Переменная х: 0 или 1.

2) См. → П. 9.2.1.

3) Только если для поведения аналогового входа в случае сбоя выбран вариант «2» (состояние ВАД).

6.3.8 Ациклический обмен данными

Ациклический обмен данными используется в следующих случаях:

- Передача параметров прибора при вводе в эксплуатацию и техническом обслуживании
- для отображения измеряемых переменных, которые не содержатся в диаграмме циклических данных.

Используя ациклический обмен данными, параметры прибора можно изменять, даже если прибор вовлечен в процесс циклического обмена данными с ПЛК.

Существует два типа ациклического обмена данными.

- Ациклический обмен данными по каналу C2 (MS2)
- Ациклический обмен данными по каналу С1 (MS1)

Ациклический обмен данными по каналу C2 (MS2)

Во время обмена данными через канал C2 ведущее устройство открывает канал связи через точку доступа к сервису (SAP), чтобы получить доступ к прибору. Ведущее устройство, которое поддерживает ациклическую связь через канал C2, называется ведущим устройством класса 2. ПО FieldCare, например, является ведущим устройством класса 2. Прежде чем начнется обмен данными по шине PROFIBUS, все параметры прибора необходимо предъявить ведущему устройству.

Для этого есть несколько возможностей:

- через программу конфигурирования в ведущем устройстве, которая обращается к параметрам через адреса слотов и индексов (например, ПО FieldCare)\$
- через программный компонент (DTM: диспетчер типа устройства).

1

- DTM записан на компакт-диске с программой FieldCare.
- Количество доступных точек SAP определяет количество ведущих устройств класса 2, которые могут одновременно взаимодействовать с прибором. Прибор Deltabar поддерживает режим связи MS2 с двумя точками SAP. Необходимо исключить одновременный доступ обоих этих устройств для записи одних и тех же данных, поскольку в противном случае согласованность данных не может быть гарантирована.
- Использование канала С2 для ациклического обмена данными увеличивает время цикла шинной системы. Это необходимо учитывать при программировании используемой системы управления.

Ациклический обмен данными по каналу C1 (MS1)

В процессе ациклического обмена данными через канал С1 ведущее устройство, которое уже ведет циклический обмен данными с прибором, открывает дополнительный канал ациклического обмена данными через точку SAP 0x33 (специальная точка SAP для режима MS1). Это дает возможность в ациклическом режиме считывать или записывать параметры через адреса слотов и индексов, как и на ведущем устройстве класса 2.

Прибор Deltabar S поддерживает режим связи MS1 через одну точку SAP.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сокращение срока службы прибора!

Параметры, записанные в ациклическом режиме, сохраняются в модулях памяти (EEPROM или флеш-памяти) как постоянные данные. Модули памяти предназначены только для ограниченного числа операций записи, которое недостижимо при нормальной работе без режима MS1 (во время настройки). Это значение может быть быстро превышено в результате неправильного программирования и, таким образом, время работы прибора может существенно сократиться.

В прикладной программе избегайте постоянной записи параметров, например при каждом цикле программы.

6.3.9 Таблицы слотов/индексов

Параметры прибора приведены в следующих таблицах. Можно получить доступ к этим параметрам через номера слотов и индексов. Каждый отдельный блок содержит стандартные параметры, параметры блока и параметры, специфичные для изготовителя. Если в качестве управляющей программы используется ПО FieldCare, окна ввода доступны в качестве пользовательского интерфейса.

Общие пояснения

Тип объекта

- Record: содержит структуру данных (DS)
- Array: группа данных определенного типа
- Simple: содержит данные отдельных типов, например Float.

Тип данных

- DS: структура данных, содержит данные таких типов, как Unsigned8 или OctetString.
- Float: формат IEEE 754.
- Integer:
 - Integer8: диапазон значений = от -128 до 127;
 - Integer16: диапазон значений = от 327678 до -327678;
 - Integer32: диапазон значений = 32 = от -2³¹ до 2³¹
- Octet String: двоичное кодирование
- Visible String: кодирование ASCII
- Unsigned
 - Unsigned8: диапазон значений = от 0 до 255;
 - Unsigned16: диапазон значений = от 0 до 65535;
 - Unsigned32: диапазон значений = от 0 до 4294967295.

Класс памяти

- Cst: постоянный параметр.
- D: динамический параметр.
- N: энергонезависимый параметр
- S: статический параметр.

Управление устройствами

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер (байты)	Класс памяти	Чтение	Write
Directory object header	1	0	Array	Unsigned16	12	Cst	х	
Composite list directory entries	1	1	Array	Unsigned16	24	Cst	х	
GAP directory continuous	1	2-8						
GAP reserved	1	9-15						

Физический блок

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер	Класс памяти	Чтение	Write
	6				(байты)			
Стандартные параметры физическог	о олока							
BLOCK OBJECT	0	16	Record	DS-32	20	Cst	х	
STATIC REVISION NO.	0	17	Simple	Unsigned16	2	N	х	
TAG	0	18	Simple	Visible String	32	S	х	х
STRATEGY	0	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ALERT KEY	0	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
TARGET MODE	0	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
MODE BLK	0	22	Record	DS-37	3	D	х	
ALARM SUM	0	23	Record	DS-42	8	D	Х	
Параметры физического блока								
ВЕРСИЯ ПО	0	2.4	Simple	Visible String	16	Cst	x	
ВЕРСИЯ УСТР-ВА	0	25	Simple	Visible String	16	Cst	x	
MANUFACTURER ID	0	26	Simple	Unsigned16	2	Cst	х	
НАИМЕН. УСТР-ВА	0	27	Simple	Visible String	16	Cst	х	
DEVICE SERIAL No.	0	28	Simple	Visible String	16	Cst	х	
DIAGNOSTICS	0	29	Simple	Octet String	4	D	х	
РАСШИРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА	0	30	Simple	Octet String	6	D	х	
DEVICE CERTIFICATION	0	33	Simple	Visible String	32	Cst	х	
INSERT PIN No	0	34	Simple	Unsigned16	2	N	х	х
ОПИСАНИЕ	0	36	Simple	Visible String	32	S	х	х
USER DESCRIPTION	0	37	Simple	Visible String	32	S	Х	Х
INSTALLATION DATE	0	38	Simple	Visible String	16	S	х	х
IDENT NUMBER SEL	0	40	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
СОСТОЯНИЕ DIP	0	41	Simple	Unsigned8	1	D	Х	
FEATURE	0	42	Record	DS-68	8	N	X	
COND.STATUS DIAG	U	45	Simple	Unsigned8	1	5	Х	X
параметр физического олока Епигез	rilausei							
СТАТУС АВ.СИГН.	0	54	Record	Специально	5	D	х	
				для Е+Н				
ПОСЛ. ДИАГН. КОД	0	55	Record	Специально	5	D	х	
	0	56	Simple	Для E+п Unsigned8	1	Cet	v	
UP/DOWNLOAD CTRI	0	57	Simple	Unsigned8	1	D	^	x
UP/DOWN PARAM	0	58	Simple	OctetString	20	D	x	x
BUS ADDRESS	0	59	Simple	Unsigned8	1	D	x	
ПЕРЕД.ЕД.В ШИНУ	0	61	Simple	Unsigned8	1	S	x	х
PA INPUT VALUE	0	62	Record	Специально	6	D	х	х
				для Е+Н				
SEL. DISPLAY VAL.	0	63	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
PROFILE REVISION	0	64	Simple	Visible String	32	Cst	х	
CEPC.BCE AB.CI'H.	0	65	Simple	Unsigned8	1	S	Х	х
IDENT-NUMBER	0	66	Simple	Unsigned 16	2	D	X	
	0	68	Simple	Unsigned8	1	S	X	х
	0	69 74	Simple	Visible String	34	5	X	
РАБОЧИЕ ЧАСЫ	0	74	Simple	Unsigned 32	4	D	x	
ЯМ ОШИБКИ ИМИТ	0	76	Simple	Unsigned 16	2	D	x	x
SIMULATION	0	77	Simple	Unsigned 8	1	D	x	x
LANGUAGE	0	78	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
КОНТРАСТ ДИСПЛЕЯ	0	79	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ДЕСКРИПТОР МЕНЮ	0	80	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
ОСН.ФОРМАТ ДАНН.	0	81	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
АЛЬТЕРН. ДАННЫЕ	0	82	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
UNIT TEXT	0	83	Simple	Visible String	8	S	х	х
USER DESCRIPTION	0	84	Simple	Visible String	32	S	х	х
ПОДТВ.АВАР.СИГН	0	85	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
ПОДТВ. АВ.СИГН.	0	86	Simple	Unsigned8	1	D	х	Х
SELECT ALARM TYPE	0	87	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
	0	88	Simple	Unsigned16	2	D	х	Х
DEMI OTOED AD AD COOPUL	0	89	Simple	Float	4	S	X	X
	0	90	Simple	JB011	4	5	X	X
	0	93	Simple	Unsigned®	1	<u>з</u>	X	X
	0	95	Simple	Unsignedo	1	S S	x v	v
1101. 011VIIVO GIGL	0	,,	Simple	Jusigneuo	1	5	^	^

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер (байты)	Класс памяти	Чтение	Write
УПРАВЛ. HistoROM	0	96	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ELECTR. SERIAL NO.	0	97	Simple	Visible String	32	Cst	х	
ТЕМП.ЭЛЕКТРОНИКИ	0	98	Simple	Float	4	D	х	
Allowed Min.TEMP	0	99	Simple	Float	4	Cst	х	
Allowed Max. TEMP	0	100	Simple	Float	4	Cst	х	
PCB COUNT T>Tmax	0	101	Simple	Unsigned16	2	D	х	
PCB MAX. TEMP	0	102	Simple	Float	4	D	х	
PCB COUNT T <tmin< td=""><td>0</td><td>103</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>4</td><td>D</td><td>х</td><td></td></tmin<>	0	103	Simple	Unsigned16	4	D	х	
МИН ТЕМП.ЭЛЕКТ.	0	104	Simple	Float	4	D	х	
ОСН.ФОРМАТ ДАНН.	0	106	Simple	Unsigned8	1	D	х	
DOWNLOAD FUNCT.	0	107	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
STATUS LOCKING	0	108	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
DEVICE STATUS	0	109	Simple	Unsigned8	1	S	х	
STATUS SELECT EVENT 727	0	110	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 115	0	111	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 120	0	112	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 731	0	113	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 730	0	114	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 733	0	115	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 732	0	116	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT EVENT 726	0	117	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
STATUS SELECT EVENT 715	0	118	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT EVENT 719	0	119	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT EVENT 717	0	120	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT EVENT 718	0	121	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT EVENT 740	0	122	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT EVENT 716	0	123	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
STATUS SELECT	0	124	Record	14 x Unsigned8	14	S	х	х
SWITCH_STATUS_LIST	0	125	Record	2 x Unsigned8	2	D	х	
SENSOR SER. No.	0	126	Simple	Visible String	16	S	х	

Блок аналогового входа

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер (байты)	Класс памяти	Чтение	Write
Стандартные параметры блока аналог	ового входа					1		
BLOCK OBJECT	1	16	Record	DS-32	20	Cst	х	
STATIC REVISION NO.	1	17	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	
TAG	1	18	Simple	Visible String	32	S	х	х
STRATEGY	1	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	Х
ALERT KEY	1	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х
TARGET MODE	1	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
MODE BLK	1	22	Record	DS-37	3	D	Х	
ALARM SUM	1	23	Record	DS-42	8	D	х	
Параметры блока аналогового входа								
BATCH	1	24	Record	DS-67	10	S	х	х
OUT	1	26	Record	DS-33	5	D	х	x 1)
PV SCALE	1	27	Array	Float	8	S	Х	х
OUT SCALE	1	28	Record	DS-36	11	S	х	х
LIN TYPE	1	29	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
CHANNEL	1	30	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
FILTER TIME CONST	1	32	Simple	Float	4	S	х	х
FAIL SAFE MODE	1	33	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
FAIL SAFE DEFAULT VALUE	1	34	Simple	Float	4	S	х	х
LIMIT HYSTERESIS	1	35	Simple	Float	4	S	х	х
UPPER LIMIT ALARM	1	37	Simple	Float	4	S	х	х
UPPER LIMIT WARNING	1	39	Simple	Float	4	S	Х	х
LOWER LIMIT WARNING	1	41	Simple	Float	4	S	х	х
LOWER LIMIT ALARM	1	43	Simple	Float	4	S	х	х
HI HI ALARM	1	46	Record	DS-39	16	D	х	
HI ALARM	1	47	Record	DS-39	16	D	х	
LO ALARM	1	48	Record	DS-39	16	D	х	
LO LO ALARM	1	49	Record	DS-39	16	D	х	
SIMULATE	1	50	Record	DS-50	6	S	х	Х
VIEW_1_FB	1	61	Simple	Octet String	18	D	х	

1) Если MODE_BLK Actual = Manual (MAN)

Блок преобразователя

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер	Класс памяти	Чтение	Write
					(байты)			
Стандартные параметры блока преобразова	ателя							
BLOCK OBJECT	2	16	Record	DS-32	20	Cst	х	
STATIC REVISION NO.	2	17	Simple	Unsigned16	2	N	х	
TAG	2	18	Simple	Visible String	32	S	х	х
STRATEGY	2	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ALERT KEY	2	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
TARGET MODE	2	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
MODE BLK	2	22	Record	DS-37	3	D	х	
ALARM SUM	2	23	Record	DS-42	8	D	х	
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ	2	24	Simple	Float	4	D	х	
ВЕР.ПР.ДАТЧ.ДАВЛ.	2	25	Simple	Float	4	Ν	х	
НИЖ.ПРЕДЕЛ ДАВЛ.ДАТЧ.	2	26	Simple	Float	4	N	х	
HIGH SENSOR TRIM	2	27	Simple	Float	4	S	х	х
LOW SENSOR TRIM	2	28	Simple	Float	4	S	х	х
МИН. ДИАПАЗОН	2	29	Simple	Float	4	N	х	
ДАВЛ. В БРИТ.ЕД.	2	30	Simple	Unsigned16	2	S	х	
TRIMMED_VALUE (CORRECTED PRESS.)	2	31	Record	DS-33	5	D	Х	
ТИП ИЗМЕР.ДАТЧ.	2	32	Simple	Unsigned16	2	N	Х	
SENSOR SER. No.	2	33	Simple	Unsigned32	4	N	Х	
PRIMARY VALUE (MEASURED VALUE)	2	34	Record	DS-33	5	D	Х	
PRIM_VALUE_UNIT	2	35	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
PRIM_VALUE_TYPE	2	36	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
МАТ. МЕМБРАНЫ	2	37	Simple	Unsigned16	2	S	Х	
ЗАПОЛН.ЖИДКОСТЬ	2	38	Simple	Unsigned16	2	S	Х	
ТИП УПЛОТН.	2	40	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ТИП.ПРИСОЕД.	2	41	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
MATTEXH.COED.+	2	42	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х
TEMPERATURE (SENSOR TEMP.)	2	43	Record	DS-33	5	D	Х	
ТЕМП. В БРИТ.ЕД	2	44	Simple	Unsigned16	2	5	х	х
SEC_VALUE_I (PRESSURE)	2	45	Record	DS-33	5	D	Х	
SEC_VALUE1_UNII	2	46	Simple	Unsigned 16	2	5	X	X
SEC_VALUE2_LINET	2	47	Simple	US-55	2	D S	X	
SEC_VALUEZ_UNII	2	48	Simple	Unsigned 10	۲ ۲	5	X	X
	2	49 50	Arrow	Float	1	3 c	X	X
SCALE IN	2	51	Array	Float	8	s	A V	N V
I OW FLOW CUT OFF	2	52	Simple	Float	4	s	л v	л v
FLOW LIN SOLLARE	2	53	Simple	Float	4	s	v	v
TAB ACTUAL NUMB	2	54	Simple	Unsigned8	1	N	x x	л
No CTPOKU:	2	55	Simple	Unsigned8	1	D	x	x
TAB MAX NR	2	56	Simple	Unsigned8	1	N	x	
TAB MIN NR	2	57	Simple	Unsigned8	1	N	x	
TAB OP CODE	2	58	Simple	Unsigned8	1	D	x	х
TAB STATE	2	59	Simple	Unsigned8	1	D	х	
TAB XY VALUE	2	60	Array	Float	8	D	х	х
МАКС.ЗАРЕГ.ДАВЛ.	2	61	Simple	Float	4	N	х	x 1)
МИН.ЗАРЕГ.ДАВЛ.	2	62	Simple	Float	4	N	х	x 1
MAX. MEAS.TEMP.	2	63	Simple	Float	4	N	х	x 1
МИН.ИЗМЕР.ТЕМП.	2	64	Simple	Float	4	N	х	x 1
ПУСТ. КАЛИБ.	2	75	Simple	Float	4	S	х	х
ПОЛН. КАЛИБ.	2	76	Simple	Float	4	S	х	х
TANK CONTENT UNIT	2	77	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	
ЕД.ИЗМ. РАСХОДА	2	78	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	х
DAMPING VALUE	2	79	Simple	Float	4	S	х	х
МАКС.РАСХОД	2	80	Simple	Float	4	S	х	х
MAX. PRESS. FLOW	2	81	Simple	Float	4	S	х	х
ОКНО ПРЕДУП.Рмин	2	82	Simple	Float	4	S	х	х
Макс.давл. ДИАП.СИГН.	2	83	Simple	Float	4	S	х	х
ОКНО СИГН. Тмин	2	84	Simple	Float	4	S	х	х
Макс.темп. ДИАП.СИГН.	2	85	Simple	Float	4	S	х	х
SIMULATED VALUE	2	86	Simple	Float	4	D	Х	х

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер (байты)	Класс памяти	Чтение	Write
SIMULATION	2	87	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
COUNTER P>Pmin	2	88	Simple	Unsigned16	2	D	x	
COUNTER P <pmax< td=""><td>2</td><td>89</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>2</td><td>D</td><td>x</td><td></td></pmax<>	2	89	Simple	Unsigned16	2	D	x	
COUNTER T>Tmax	2	90	Simple	Unsigned16	2	D	х	
COUNTER T <tmin< td=""><td>2</td><td>91</td><td>Simple</td><td>Unsigned16</td><td>2</td><td>D</td><td>х</td><td></td></tmin<>	2	91	Simple	Unsigned16	2	D	х	
ТРЕНД ИЗМ.ЗНАЧ.	2	92	Simple	Unsigned8	1	D	х	
CYMMATOP 1	2	93	Simple	Visible String	8	D	х	
СУММАТОР 1 ПЕРЕПОЛН.	2	94	Simple	Visible String	8	D	х	
CYMMATOP 2	2	95	Simple	Visible String	8	D	х	
СУММАТОР 2 ПЕРЕПОЛН.	2	96	Simple	Visible String	8	D	х	
TEMP Abs RANGE	2	97	Simple	Float	4	Cst	х	
Ттіп ДАТЧИКА	2	98	Simple	Float	4	Cst	х	
Ттах ДАТЧИКА	2	99	Simple	Float	4	Cst	х	
ВЕРСИЯ ДАТЧИКА УСТР-ВА	2	100	Simple	Unsigned8	1	Cst	х	
ПРИСОЕД. Рмакс	2	101	Simple	Float	4	S	х	х
БРИТ.ЕД. СУММ. 1	2	102	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
БРИТ.ЕД. СУММ. 2	2	103	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ПОЛ.ЕД.ИЗ.СУММ.1	2	104	Simple	Float	4	S	х	х
ПОЛ.ЕД.ИЗ.СУММ.2	2	105	Simple	Float	4	S	х	х
СУММ. 1 ПОЛЬЗ.ЕД	2	106	Simple	Visible String	8	S	х	х
TOT. 2 USER UNIT	2	107	Simple	Visible String	8	S	х	х
OTP.PACX.CYMM. 1	2	108	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
OTP.PACX.CYMM. 2	2	109	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
СБР. СУММАТОР 1	2	110	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ТИП ИЗМЕР.РАСХ.	2	111	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ПОЛ.ЕД.ИЗМ.РАСХ	2	112	Simple	Visible String	8	S	х	х
CUST.UNIT FACT.F	2	113	Simple	Float	4	S	х	х
CUSTOMER UNIT P	2	114	Simple	Visible String	8	S	х	х
CUST.UNIT FACT.P	2	115	Simple	Float	4	S	х	х
POS. ZERO ADJUST	2	116	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
POS. INPUT VALUE	2	117	Simple	Float	4	S	х	х
СМЕЩ. КАЛИБР.	2	118	Simple	Float	4	S	х	х
ОПИС. ЕМКОСТИ	2	119	Simple	Visible String	32	S	х	х
ЛИН. РЕЖИМ РЕД.	2	120	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ	2	121	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
КОРР. ПЛОТНОСТИ	2	122	Simple	Float	4	N	х	
LEVEL UNIT TXT	2	123	Simple	Visible String	8	S	х	х
CUST.UNIT FACT.L	2	124	Simple	Float	4	S	х	х
CUST. UNIT CONT.	2	125	Simple	Visible String	8	S	х	х
FACTOR TANK CONT.	2	126	Simple	Float	4	S	х	х
ЕД.ИЗМ.ПЛОТН.	2	127	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
КОРР. ПЛОТНОСТИ	2	128	Simple	Float	4	S	х	х
ОБЪЕМ БАКА	2	129	Simple	Float	4	S	х	х
ВЫСОТА ЕМКОСТИ	2	130	Simple	Float	4	S	х	х
ТОЧКА 100%	2	131	Simple	Float	4	S	х	х
НУЛ.ПОЛОЖ.	2	132	Simple	Float	4	S	х	х
МИН. УРОВЕНЬ	2	133	Simple	Float	4	S	х	х
МАКС. УРОВЕНЬ	2	134	Simple	Float	4	S	х	х
РАБ. ПЛОТНОСТЬ	2	135	Simple	Float	4	S	х	х
MAX TURNDOWN	2	136	Simple	Float	4	S	х	
SENSOR CHANGES	2	137	Simple	Unsigned16	2	S	х	
P PEAKHOLD.STEP	2	138	Simple	Float	4	S	х	
T PEAKHOLD.STEP	2	139	Simple	Float	4	S	х	
ACC. OF GRAVITY	2	140	Simple	Float	4	S	х	
CREEP FLOW HYST.	2	141	Simple	Float	4	S	х	
LEVEL BEFORE LIN.	2	142	Simple	Float	4	D	х	
ENG. UNIT LEVEL	2	145	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ЕДИНИЦЫ ОБЪЕМА	2	146	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ПОЛЬЗ.ЕД.ИЗМ. О	2	147	Simple	Visible String	8	S	х	х
CUST.UNIT FACT.V	2	148	Simple	Float	4	S	х	х
HCTP.OTCEY.M.PCX.	2	149	Simple	Float	4	S	х	х
МАТ.ПРИСОЕД	2	150	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ОБЪЕМ ЕМКОСТИ	2	151	Simple	Float	4	D	х	
ПОДАВЛ. РАСХ.	2	152	Simple	Float	4	D	х	
СБР.ПИК.ЗНАЧ.	2	153	Simple	Unsigned8	1	D	х	х
MEASURING MODE	2	154	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ЕД.ИЗМ. РАСХОДА	2	155	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
TOTALIZER 1 UNIT (Volume operat. cond.)	2	156	Simple	Unsigned16	2	S	х	х

Параметр	Гнездо	Индекс	Тип объекта	Тип данных	Размер (байты)	Класс памяти	Чтение	Write
TOTALIZER 2 UNIT (Volume operat. cond.)	2	157	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
ОТСЕЧ. МАЛ.РАСХ	2	158	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
LO TRIM MEASURED	2	159	Simple	Float	4	N	х	
HI TRIM MEASURED	2	160	Simple	Float	4	Ν	х	
PERCENT UNIT	2	161	Simple	Unsigned16	2	Cst	х	х
ЗНАЧ.Х	2	162	Simple	Float	4	N	х	х
3HAU.Y:	2	163	Simple	Float	4	N	х	х
ЕД. МАСС.РАСХОДА	2	164	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
SIM. ИМИТ. РАСХ.	2	165	Simple	Float	4	D	х	х
СТП. ЕП. РАСХОПА	2	166	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
НОРМ.ЕД. РАСХОДА	2	167	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
TOTALIZER 1 UNIT (Mass p. cond.)	2	168	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
TOTALIZER 2 UNIT (Mass p. cond.)	2	169	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
TOTALIZER 1 LINIT (Volume std. cond.)	2	170	Simple	Unsigned16	2	S	x	x
TOTALIZER 2 UNIT (Vol std cond.)	2	171	Simple	Unsigned16	2	S	x	x
TOTALIZER 1 LINIT – (Vol. norm cond.)	2	172	Simple	Unsigned16	2	S	v	x
TOTALIZER 2 LINIT (Vol. norm cond.)	2	173	Simple	Unsigned16	2	S	x x	x x
ЕПИНИЦА МАССЫ	2	174	Simple	Unsigned16	2	S	v v	x v
CUST LINIT FACT M	2	175	Simple	Float	4	S	л v	v
	2	175	Simple	Visible String	9	5	A V	A V
	2	170	Simple	Unsigned16	2	5	X V	A V
CUST LINIT FACT H	2	177	Simple	Float	۲ ۲	<u>с</u>	X	X
	2	170	Simple	Fludi Misihla String	4	3	X	X
	2	179	Simple	Visible String	8	5 N	X	Х
	2	180	Simple	Float	4	IN N	X	
ПОЛНОЕ ДАВЛ.	2	181	Simple	Float	4	N	х	
SIM. LEVEL	2	182	Simple	Float	4	D	х	х
SIM. OF BEM.EMK.	2	183	Simple	Float	4	D	Х	Х
РЕЖИМ УРОВНЯ	2	184	Simple	Float	4	S	х	х
ACTIV LIN.TAB.X	2	185	Simple	Float	4	N	Х	
X-VAL (полуавтоматический режим):	2	186	Simple	Float	4	D	Х	
TANK CONTENT MAX.	2	188	Simple	Float	4	S	Х	Х
TANK CONTENT MIN.	2	189	Simple	Float	4	S	х	х
МАКС.ГИДР.ДАВЛ.	2	190	Simple	Float	4	S	х	х
TAB. ACTIVATE	2	191	Simple	Unsigned8	1	D	х	
РЕДАКТОР ТАБЛ.	2	192	Simple	Unsigned8	1	Ν	х	х
АКТИВ.ЛИН.ПЕРЕМ.КООРД.СТ.ПО ОСИ У	2	193	Simple	Float	4	Ν	х	х
МИН.ГИДР.ДАВЛ.	2	194	Simple	Float	4	S	х	х
VALUE LIN. MIN.	2	195	Simple	Float	4	S	х	х
VALUE LIN. MAX	2	196	Simple	Float	4	S	х	х
CYMMATOP 1	2	197	Simple	Float	4	D	х	
CYMMATOP 2	2	198	Simple	Float	4	D	х	
ЛИН.ИЗМ.ВЕЛИЧ.	2	199	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ИЗМ.ВЕЛИЧИНА в реж.«Давление линеариз.»	2	200	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
COMB.MEASURAND	2	201	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
ВЫБОР ТАБЛИЦЫ	2	202	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
РЕДАКТОР ТАБЛ.	2	203	Simple	Unsigned8	1	S	х	х
AREA UNIT	2	204	Simple	Unsigned16	2	S	х	х
SIM. ДАВЛЕНИЕ	2	205	Simple	Float	4	D	х	х
PRESSURE ABS RNG	2	206	Simple	Float	4	Cst	х	
PRESSURE INVERT	2	207	Simple	Unsigned8	1	N	х	х
ЕЛ.ИЗМ. ВЫС.	2	240	Simple	Unsigned16	2	S	x	x
РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ	2	241	Simple	Unsigned8	1	S	x	x
ΠΥCT ΒЫСОТА	2	2.42	Simple	Float	4	S	x	x
ПОЛН ВЫСОТА	2	243	Simple	Float	4	S	x	v.
ГЛИЗМ ПЛОТН	2	244	Simple	Insigned 16	2	S	x	x x
КОРР ПЛОТНОСТИ	2	245	Simple	Float	4	s	v	v
	2	245	Simple	Float		S	A V	x
	2	240	Simple	Float	-1	N	A V	A V
	2	247	Simple	Indl	1	11	х 	х
	2	240	Simple	Unsigned8	1	<u></u> З	X	X
ЕД.ВЫХОДА	4	249	Simple	unsigned16	4	5	х	х

1) Можно только сбросить

6.3.10 Формат данных

В интерфейсе PROFIBUS PA циклическая передача аналоговых значений в ПЛК осуществляется блоками данных длиной по 5 байтов. Измеренное значение представлено в первых 4 байтах в форме числа с плавающей точкой согласно стандарту IEEE. 5-й байт содержит стандартизированную информацию о состоянии прибора.

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5
Измеряемое значени	е: число с плавающей	а десятичной точкой (I	EEE 754)	Статус

Измеряемое значение передается в форме числа с плавающей десятичной точкой (IEEE 754) следующим образом.

Измеренное значение = $(-1)^{3Hak} \ge 2^{(E-127)} \ge (1+F)$

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Знак Экспонента (Е)							Мантисса (F)								
	27	26	25	24	2 ³	22	21	20	2-1	2 ⁻²	2-3	2-4	2 ⁻⁵	2-6	2 ⁻⁷
Мант	Мантисса (F)														
2 ⁻⁸	2 ⁻⁹	2-10	2-11	2 ⁻¹²	2 ⁻¹³	2 ⁻¹⁴	2 ⁻¹⁵	2 ⁻¹⁶	2^{-17}	2 ⁻¹⁸	2 ⁻¹⁹	2 ⁻²⁰	2 ⁻²¹	2 ⁻²²	2 ⁻²³

Пример

Шестнадцатеричное 40 F0 00 00 = двоичное 0100 0000 1111 000 000 000 000 0000

Значение = (-1)⁰ x 2^(129 - 127) x (1 + 2⁻¹ +2⁻² +2⁻³) = 1 x 2² x (1 + 0,5 + 0,25 + 0,125) = 1 x 4 x 1,875 = 7.5

- Не все программируемые логические контроллеры поддерживают формат IEEE 754. Необходимо использовать или написать модуль преобразования.
- В зависимости от режима управления данными (старший байт или младший байт), используемого в ПЛК (ведущем устройстве), последовательность байтов может быть изменена (процедура замены байтов).

Строки данных

Ряд типов данных, например DS-36, приведены в таблице слотов и индексов. Данные этих типов представляют собой строки данных, структурированные в соответствии со спецификацией PROFIBUS PA, часть 1, версия 3.х. Они состоят из нескольких элементов, которым присваивается слот, индекс и субиндекс.

Имя параметра	Тип	Гнездо	Индекс	Элемент	Субиндекс	Тип	Размер (байты)
OUT	DS-33	1	26	ЗНАЧЕНИЕ ВЫХОД- НОГО СИГНАЛА	1	Float	4
				AI OUT STATUS	5	Unsigned8	1

Имя параметра	Тип	Гнездо	Индекс	Элемент	Субиндекс	Тип	Размер (байты)
OUT SCALE	DS-36	1	28	UPPER VALUE	1	Float	4
				LOWER VALUE	5	Float	4
				UNIT	9	Unsigned16	2
				DECIMAL POINT	11	Integer8	1

6.4 Управление по месту эксплуатации – местный дисплей подключен

Если подсоединен местный дисплей, три кнопки управления используются для навигации по меню управления → 🖹 32, П. 6.2.3 «Функции элементов управления – местный дисплей подключен».

6.4.1 Структура меню

Меню делится на четыре уровня. Три верхних уровня используются для навигации, а на нижнем уровне происходит ввод числовых значений, выбор доступных опций и сохранение настроек. Полное дерево меню продемонстрировано в разделе 10.1 «Меню».

Структура меню управления зависит от выбранного режима измерения, т. е. если выбран режим измерения давления, на экране появляются только необходимые для этого режима функции.



Рис. 25: Структура меню

1 Первый уровень выбора

2 Второй уровень выбора

Группы функций
 Параметр

Параметры «LANGUAGE» и «MEASURING MODE» отображаются только на экране местного дисплея на первом уровне выбора. В цифровом протоколе передачи данных параметр «LANGUAGE» отображается в группе функций «DISPLAY», а параметр «MEASURING MODE» отображается в меню «QUICK SETUP» или в группе функций «BASIC SETUP».

6.4.2 Выбор варианта

Пример: выберите вариант English в качестве языка отображения меню.

Локальный дисплей	Эксплуатация
SPRACHE 079 Species And Species 19 as a second seco	В качестве языка меню выбран «немецкий». Символ 🗸 перед пунктом меню указывает на актив ное в настоящий момент действие.
SPRACHE 079 Deutsch Français	Выберите «English» при помощи кнопки «+» или «-».
LANGUAGE 079 Deutsch Français	 Подтвердите свой выбор с помощью «Е». Символ перед пунктом меню указывает на активное в настоящий момент действие. (Теперь в качестве языка отображения меню выбран вариант English) Перейдите к следующему пункту, нажав кнопку Е.

6.4.3 Редактирование значения

Пример: изменение значения параметра ЗНАЧ.ДЕМПФИР с 2,0 с на 30,0 с. → 🖹 32, П. 6.2.3 «Функции элементов управления – местный дисплей подключен».



Локальный дисплей		Эксплуатация
DAMPING VALUE	247	 Продолжайте нажимать кнопку «+» или «-» до тех пор, пока не будет отображена цифра «0».
S	P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-030	 Подтвердите ввод значения «О» нажатием кнопки Е. Курсор переходит к следующей позиции. ↓ отображается и выделяется черным цветом. → См. следующий рисунок.
DAMPING VALUE	247	Нажмите «Е», чтобы сохранить новое значение и выйти из режима редактирования. → См. следую- щий рисунок.
	P01-xxxxxxx-19-xx-xx-031	
DAMPING VALUE	247	Новое значение для функции демпфирования теперь составляет 30,0 с.
38.3 s	P01-xxxxxxxx-19-xx-xx-032	 Перейдите к следующему параметру, нажав кнопку Е. Для возврата в режим редактирования, нажмите кнопку «+» или «-».

6.4.4 Принятие фактического давления в качестве значения

Локальный дисплей Эксплуатация В нижней строке местного дисплея отображается .ZERO 685 ADJUST PNS существующее давление (здесь 3,9 мбар). Confirm 3.9 mbar P01-xxxxxxx-19-xx-xx-158 Используйте кнопку «+» или «–» для перехода к POS, ZERO 685 ADJUST опции «Confirm». Активированный в процессе выбора пункт выделяется черным цветом. vAbort 3.9 mbar P01-xxxxxxx-19-xx-xx-15 Нажмите кнопку Е для присвоения значения (3,9 мбар) параметру «POS. ZERO ADJUST». Прибор Compensation accepted! подтверждает калибровку и возвращается обратно к параметру, здесь «POS. ZERO ADJUST» (см. следующую схему). P01-xxxxxxx-19-xx-xx-037 Перейдите к следующему параметру, нажав кнопку <u>PQS.ZERO</u> 685 ADJUS E. Confirm 0.0 mbar P01-xxxxxxx-19-xx-xx-16

Пример: выполнение регулировки положения.

6.5 HistoROM[®]/M-DAT (опционально)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Опасность выхода прибора из строя!

Отсоединять модуль HistoROM[®]/M-DAT от электронной вставки или подсоединять его к вставке следует только при выключенном питании.

HistoROM[®]/M-DAT – это модуль памяти, который подсоединяется к электронной вставке и выполняет указанные ниже функции.

- Резервное копирование конфигурационных данных.
- Копирование конфигурационных данных преобразователя на другой преобразователь.
- Циклическая запись измеренных значений давления и температуры датчика.
- Регистрация различных событий, таких как аварийные сигналы, изменение конфигурации, счетчики событий нарушения нижней и верхней границ диапазонов измерения давления и температуры, счетчики событий нарушения определяемых пользователем нижнего и верхнего предельных значений давления и температуры и т. п.
- Модуль HistoROM[®]/М-DATможет быть модифицирован на любом этапе (код заказа: 52027785).
- После подсоединения модуля HistoROM к электронной вставке и подачи питания на прибор происходит анализ данных, записанных на модуле HistoROM[®]/M-DAT, и данных прибора. В ходе этого анализа могут быть отображены сообщения «W702, HistoROM data not consistent» и «W706, Configuration in HistoROM and device not identical». Меры, которые следует принять в этом случае, описаны в разделе → В 80, П. 9.1 «Сообщения»



6.5.1 Копирование конфигурационных данных

Электронная вставка с поставляемым по отдельному заказу модулем памяти HistoROM®/M-DAT

1 Дополнительный компонент, HistoROM[®]/M-DAT Лля копирования конфигурационных данных с мод

Для копирования конфигурационных данных с модуля HistoROM[®]/M-DAT на прибор или с прибора на модуль HistoROM[®]/M-DAT необходимо, чтобы управление было разблокировано (DIP-переключатель 1 должен находиться в положении «выкл.», а для параметра INSERT PIN No должен быть введен код 2457). См. также с. 58, п. 5.7 «Блокировка и разблокировка управления».

Блокирование и разблокирование управления прибором посредством локального дисплея (вариант оснащения) или в дистанционном режиме

Копирование конфигурационных данных из памяти прибора в модуль HistoROM[®]/M-DAT

Управление прибором должно быть разблокировано.

- 1. Отсоедините прибор от источника питания.
- 2. Снимите защитный колпачок, присоедините модуль HistoROM[®]/M-DAT к электронной вставке.

- 3. Восстановите питание прибора.
- 4. Настройка параметра DOWNLOAD SELECT. (меню OPERATION) не влияет на процесс загрузки данных из памяти прибора в модуль HistoROM.
- 5. С помощью параметра HistoROM CONTROL выберите вариант «Device → HistoROM» в качестве направления передачи данных.
- 6. Подождите примерно 20 секунд. Конфигурационные данные будут загружены из памяти модуля HistoROM[®]/M-DAT в память прибора. Прибор не перезапускается.
- 7. Снова отсоедините прибор от источника питания.
- 8. Отсоедините модуль памяти.
- 9. Восстановите питание прибора.

Копирование конфигурационных данных из модуля HistoROM[®]/M-DAT в память прибора

Управление прибором должно быть разблокировано.

- 1. Отсоедините прибор от источника питания.
- Присоедините модуль HistoROM[®]/M-DAT к электронной вставке. Конфигурационные данные из памяти другого прибора будут сохранены в модуле HistoROM[®]/M-DAT.
- 3. Восстановите питание прибора.
- 4. Используйте параметр DOWNLOAD SELECT (меню OPERATION) для выбора состава параметров, подлежащих перезаписи.

Указанные ниже параметры будут перезаписаны согласно выбору.

- Копирование конфигурации (заводская настройка):
 все параметры кроме параметров DEVICE SERIAL No., DEVICE DESIGN., TAG
 DESCRIPTOR, DESCRIPTION, IDENT NUMBER SEL, BUS ADDRESS, а также параметры в группе POSITION ADJUSTMENT, PROCESS CONNECTION, SENSOR TRIM и SENSOR DATA
- Замена прибора: все параметры кроме DEVICE SERIAL No., IDENT NUMBER SEL, DEVICE DESIGN., а также параметры в группе POSITION ADJUSTMENT, PROCESS CONNECTION, SENSOR TRIM и SENSOR DATA.
- Замена электроники:

все параметры кроме параметров из групп SENSOR DATA. Заводская настройка: копирование конфигурации

- 5. С помощью параметра HistoROM CONTROL (меню OPERATION) выберите вариант «HistoROM → Device» в качестве направления передачи данных.
- 6. Подождите примерно 45 секунд. Конфигурационные данные загружаются из модуля HistoROM[®]/M-DAT в память прибора. Прибор перезапускается.
- 7. Прежде чем отсоединять модуль HistoROM[®]/M-DAT от электронной вставки, отсоедините прибор от источника питания.

6.6 FieldCare

FieldCare – это ПО для настройки и обслуживания приборов, разработанное Endress+Hauser на базе технологии FDT. С помощью FieldCare можно настраивать приборы Endress+Hauser и других изготовителей, поддерживающие стандарт FDT. Вы можете найти требования к аппаратному и программному обеспечению в интернете: www.endress.com → Поиск: FieldCare → FieldCare → технические характеристики.

ПО FieldCare поддерживает указанные ниже функции.

- Настройка преобразователей в процессе эксплуатации.
- Загрузка и сохранение данных прибора (выгрузка/скачивание)
- Анализ HistoROM[®]/M-DAT
- Протоколирование точки измерения

Опции подключения:

- PROFIBUS PA через сегментный соединитель и интерфейсную плату PROFIBUS;
- PROFIBUS PA через шлюз Fieldgate FXA720, сегментный соединитель и интерфейсную плату PROFIBUS
- В режиме измерения «Level Standard» конфигурационные данные, которые были выгружены посредством FDT, невозможно записать снова (загрузить посредством FDT).
 Эти данные используются только для документирования точки измерения.
- Более подробные сведения о ПО FieldCare можно найти в Интернете (http://www.endress.com, «Документация» → поиск по ключевому слову FieldCare).

6.7 Блокирование и разблокирование управления

После ввода всех параметров можно заблокировать введенные данные от несанкционированного и нежелательного доступа.

Заблокировать и разблокировать управление прибором можно одним из перечисленных ниже способов.

- С помощью DIP-переключателя на электронной вставке, по месту на приборе.
- Посредством локального дисплея (опционально)
- По линии связи, например FieldCare

Отображение символа \underline{I} на местном дисплее указывает на то, что управление прибором заблокировано. При этом параметры отображения, например LANGUAGE и DISPLAY CONTRAST, можно изменить.

i

Если управление заблокировано DIP-переключателем, то разблокировать управление можно только DIP-переключателем. Если управление прибором заблокировано в дистанционном режиме, например с помощью ПО FieldCare, то разблокировать его можно только в дистанционном режиме.

В следующей таблице перечислены функции блокировки.

Средство блокирования	Просмотр/ чтение	Средство изи записи ¹⁾	иенения/	Средство раз	блокировани	я
	параметров	Локальный дисплей	Дистанци- онное управление	DIP-пере- ключатель	Локальный дисплей	Дистанци- онное управление
DIP-переключатель	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Локальный дисплей	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да
Дистанционное управление	Да	Нет	Нет	Нет	Да	Да

1) При этом параметры отображения, например LANGUAGE и DISPLAY CONTRAST, можно изменить.

6.7.1 Блокирование/разблокирование управления по месту, с помощью DIP-переключателя



Рис. 26: Положение DIP-переключателя «Hardware locking» на электронной вставке

- 1 Удалите (опциональный) локальный дисплей
- 2 DIP-переключатель в положении «оп»:: управление заблокировано.

3 DIP-переключатель в положении «off»:: управление разблокировано (управление возможно)

6.7.2 Блокирование и разблокирование управления в дистанционном режиме

	Описание
Операция блокирования	1. Выберите параметр INSERT PIN No, путь меню на дисплее: GROUP SELECTION \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow OПЕРАТІОN \rightarrow INSEPT ПІN No. путь меню FieldCare: MANUFACTURER VIEW \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow OПЕРАТІОN \rightarrow INSEPT ПІN No.
	2. Чтобы заблокировать управление, введите для этого параметра значение «0».
Разблокирование управ- ления	 Выберите параметр INSERT PIN No. Чтобы разблокировать управление, введите для этого параметра значение «2457».

6.8 Заводская настройка (сброс)

- Общий сброс: нажмите кнопку Zero и удерживайте ее не менее 12 секунд. Кратковременное включение светодиода на электронной вставке указывает на то, что выполняется сброс параметров.
- После ввода определенного кода можно полностью или частично сбросить значения параметров на заводские настройки. (→ Сведения о заводских настройках см. в руководстве по эксплуатации BA00296P («Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, описание функций прибора»).)

Введите код при помощи параметра ENTER RESET CODE (меню OPERATION). Предусмотрены различные коды сброса прибора. В следующей таблице указано, значения каких параметров сбрасываются при вводе каждого из кодов сброса. Для сброса параметров необходимо, чтобы управление было разблокировано (→ 🖹 58, П. 6.7 «Блокирование и разблокирование управления»).

- Сброс не затрагивает индивидуальные настройки, выполненные на заводе (конфигурация, заказанная пользователем, сохраняется). Если после выполнения сброса понадобится вернуть заводские настройки параметров, обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser.
- - →
 $\stackrel{>}{=}$ 77, П. 7.9 «Масштабирование выходного значения OUT value» и →
 $\stackrel{>}{=}$ 78, П. 7.10 «Системные блоки (SET UNIT TO BUS)».

Код сброса	Описание и действие
1 или 40864	 Общий сброс При таком способе сброса сбрасываются следующие параметры. Группа функций POSITION ADJUSTMENT Группа функций BASIC SETUP Группа функций EXTENDED SETUP Группа функций LINEARIZATION (существующая таблица линеаризации удаляется) Группа функций TOTALIZER SETUP Группа функций PA DATA, параметры SET UNIT TO BUS, 2ND CYCLIC VALUE, SEL.DISPLAY VALUE Группа функций TRANSMITTER DATA, параметры TAG DESCRIPTION, ADDITIONAL INFO. Группа функций MESSAGES Все настраиваемые сообщения (типа Error) переводятся в группу Warning. → 🗟 80, П. 9.1 «Сообщения» и → 🗟 89, П. 9.2 «Реакция выходов на ошибки». Группа функций USER LIMITS Адреса на шине не сбрасывается. Любое запущенное моделирование завершено. Прибор перезапускается.
33333	 Пользовательский сброс При таком способе сброса сбрасываются следующие параметры. Группа функций РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ Группа функций BASIC SETUP кроме пользовательских единиц измерения Группа функций EXTENDED SETUP Группа функций TOTALIZER SETUP Группа функций PA DATA, параметры SET UNIT TO BUS, 2ND CYCLIC VALUE, SEL.DISPLAY VALUE Группа функций TRANSMITTER DATA, параметры TAG DESCRIPTION, ADDITIONAL INFO. Любое запущенное моделирование завершено. Прибор перезапускается.
35710	 Сброс на уровне режима измерения В зависимости от настройки параметров LEVEL MODE, LIN MEASURAND, LINd MEASURAND или COMB. MEASURAND параметры, необходимые для выполнения соответствующей измерительной задачи, будут сброшены. Любое запущенное моделирование завершено. Прибор перезапускается. Пример: LEVEL MODE = linear и LIN. MEASURAND = level HEIGHT UNIT = m CALIBRATION MODE = wet EMPTY CALIB. = 0 FULL CALIB. = конечное значение датчика конвертируется в единицы измерения mH₂O, например 5,99 mH₂O для датчика 500 мбар (7,5 psi)
34846	Сброс параметров отображения – Сброс такого типа приводит к переустановке всех параметров, имеющих отношение к отображению данных (группа DISPLAY). – Любое запущенное моделирование завершено. – Прибор перезапускается.
41888	Сброс HistoROM Измеренное значение и буферы событий удаляются. Во время сброса модуль HistoROM должен быть присоединен к электронной вставке.
2506	Сброс (горячий пуск) – Сброс такого типа приводит к переустановке всех параметров, которые содержатся в ОЗУ. Данные считываются заново с EEPROM (процессор инициализируется заново). – Любое запущенное моделирование завершено. – Прибор перезапускается.
2712	 Сброс адреса на шине Адрес прибора, настроенный с помощью шины, сбрасывается на заводскую настройку (126). Любое запущенное моделирование завершено. Прибор перезапускается.

7 Ввод в эксплуатацию

Стандартная комплектация прибора – режим измерения давления Pressure. Измерительный диапазон и единица измерения, которая используется для передачи измеренного значения, а также значение цифрового выходного сигнала блока аналоговых входных сигналов ОUT, обозначены на заводской табличке. После сброса настроек с помощью кода 1, 40864 или 33333 может потребоваться повторное масштабирование выходного значения (→ 🖹 77, П. 7.9 «Масштабирование выходного значения OUT value» и → 🖹 78, П. 7.10 «Системные блоки (SET UNIT TO BUS)»).

А ОСТОРОЖНО

Допустимое рабочее давление превышено!

Опасность несчастного случая вследствие разрушения деталей! Если давление превышает норму, формируются предупреждающие сообщения.

Если прибор подвергается давлению, которое превышает максимально допустимое давление, то на экран последовательно выводятся сообщения «E115 sensor overpressure» и «E727 sensor pressure error - overrange». Используйте прибор только в пределах диапазона, допустимого для датчика!

УВЕДОМЛЕНИЕ

Рабочее давление недостаточно!

Появление сообщений в случае крайне низкого давления.

Если прибор подвергается давлению, которое меньше минимально допустимого давления, на экран последовательно выводятся сообщения «E120 sensor low pressure» и «E727 sensor pressure error - overrange». Используйте прибор только в пределах диапазона, допустимого для датчика!

7.1 Настройка сообщений

- Сообщения E727, E115 и E120 являются сообщениями об ошибке и могут настраиваться в качестве предупреждающих или аварийных сообщений. На заводе-изготовителе эти сообщения конфигурируются в качестве предупреждающих. В тех областях применения, в которых пользователь осознанно допускает возможность нарушения допустимого для датчика диапазона значений (например, при каскадном измерении), такая настройка препятствует переходу прибора в «отрицательное состояние».
- Переводить сообщения E727, E115 и E120 в разряд «Alarm» рекомендуется в перечисленных ниже случаях.
 - Нет необходимости выходить за пределы диапазона датчика при его применении для целей измерения.
 - Предполагается регулировка положения для исправления значительной ошибки, связанной с изменением пространственной ориентации прибора (например, прибора с мембранным разделителем).

7.2 Проверка монтажа и функциональная проверка

После монтажа и подключения, прежде чем ввести прибор в эксплуатацию, выполните проверку по контрольным спискам.

- Контрольный список «После установки» → см. в П. 4.4.
- Контрольный список «После подключения» → см. в П. 5.4.

7.3 Ввод в эксплуатацию при помощи ведущего устройства класса 2 (ПО FieldCare)

Процедура ввода в эксплуатацию и использования программы FieldCare описана в контекстной справочной системе, которая встроена в ПО FieldCare.

Чтобы ввести прибор в эксплуатацию, выполните следующие действия.

- Проверьте наличие аппаратной защиты от записи на электронной вставке (→ ≧ 58, П. 6.7 («Блокирование и разблокирование управления»). Параметр DIP STATUS отображает состояние аппаратной защиты от записи (навигация: MANUFACTURER VIEW → TRANSMITTER INFO → TRANSMITTER DATA)
- 2. Введите обозначение при помощи параметра ADDITIONAL INFO. (Навигация: MANUFACTURER VIEW \rightarrow TRANSMITTER INFO \rightarrow TRANSMITTER DATA или PROFILE VIEW \rightarrow PB PARAMETER \rightarrow DEVICE.)
- Задайте адрес на шине для прибора (→
 В 36, П. 6.3.5 «Идентификация и адресация прибора»)
- 4. Настройте параметры устройства, специфичные для производителя, через меню «MANUFACTURER VIEW».
- 5. Выполните настройку параметра PHYSICAL BLOCK (навигация: PROFILE VIEW \rightarrow PHYSICAL BLOCK)
- 6. Выполните настройку параметра ANALOG INPUT BLOCK.
 - В блоке аналогового входа входное значение или диапазон входного сигнала можно масштабировать согласно потребностям системы автоматизации
 (→ 17, П. 7.9 «Масштабирование выходного значения OUT value»). Или выполните настройку параметра SET.UNIT.TO.BUS (П. 7.10).
 - При необходимости установите предельные значения.
- 7. Выполните настройку циклического обмена данными (→ 🖹 38, П. 6.3.6, «Системная интеграция» и → 🖹 40, П. 6.3.7, «Циклический обмен данными»).

7.4 Выбор языка и режима измерения

7.4.1 Локальное управление

Параметры LANGUAGE и MEASURING MODE находятся на 1-м уровне выбора. → 🖹 53, П. 6.4.1 «Структура меню».

Доступны следующие языки:

- Немецкий
- Английский
- Французский
- Итальянский
- Испанский
- Голландский
- Китайский (CHS)
- Японский (JPN)

Можно выбрать один из указанных ниже режимов измерения.

- Давление
- Уровень
- Расход

7.4.2 Цифровая связь

Параметр «MEASURING MODE» в цифровом протоколе передачи данных отображается в меню «QUICK SETUP» и в группе функций «BASIC SETUP» (OPERATING MENU \rightarrow SETTINGS \rightarrow BASIC SETUP).

Можно выбрать один из указанных ниже режимов измерения.

- Давление
- Уровень
- Расход

Параметр «LANGUAGE» содержится в группе функций «DISPLAY».

- С помощью параметра «LANGUAGE» выберите язык отображения меню на экране местного дисплея.
- Выберите язык меню для ПО FieldCare с помощью «кнопки языка» в окне настройки. Выберите язык меню для FieldCare с помощью меню «Extra» «Options» «Display» «Language».

Доступны следующие языки:

- Немецкий
- Английский
- Французский
- Итальянский
- Испанский
- Голландский
- Китайский (CHS)
- Японский (JPN)

7.5 Регулировка положения

Под влиянием ориентации прибора может произойти смещение нулевой точки, т. е. при пустом или частично заполненном резервуаре измеренное значение не будет нулевым. Существует три способа выполнить регулировку положения.

- Путь меню на экране местного дисплея:
- GROUP SELECTION \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow SETTINGS \rightarrow POSITION ADJUST.
- Путь меню FieldCare:
 - MANUFACTURER VIEW \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow SETTINGS \rightarrow POSITION ADJUST.

Имя параметра	Описание
Ввод POS. ZERO ADJUST	Регулировка положения: знать разницу между нулевым положением (установочной точкой) и измеренным давлением не обязательно.
	Пример: - «ИЗМЕР.ЗНАЧ.» = 2,2 мбар (0,032 фнт/кв. дюйм); - Скорректируйте измеренное значение при помощи параметра «POS. ZERO ADJUST » и завершите операцию выбором опции «Confirm». При этом с имеющимся давлением будет сопоставлено значение 0,0. - ИЗМЕР.ЗНАЧ. (после корректировки нулевого положения) - 0.0 мбар
	С помощью параметра СМЕЩ. КАЛИБР. отображается результирующее откло- нение давления (смещение), за счет которого было скорректировано значение параметра ИЗМЕР.ЗНАЧ.
	Заводская настройка: 0.0
Ввод POS. INPUT VALUE	Регулировка положения: знать разницу между нулевым положением (устано- вочной точкой) и измеренным давлением не обязательно. Для коррекции раз- ницы между значениями давления необходимо значение контрольного изме- рения (например, от эталонного прибора).
	Пример:- «MEASURED VALUE» = 0,5 мбар (0,0073 фнт/кв. дюйм);- Для параметра POS. INPUT VALUE укажите установочную точку значения MEASURED VALUE, например 2,0 мбар. (0,029 фунтов на кв. дюйм). (MEASURED VALUE (после ввода значения параметра POS. INPUT VALUE)- MEASURED VALUE (после ввода значения параметра POS. INPUT VALUE) = 2,0 мбар (0,029 фнт/кв. дюйм) С помощью параметра CALIB. OFFSET отображается результирующее откло- нение давления (смещение), за счет которого было скорректировано значе- ние параметра MEASURED VALUE. Применяется следующая настройка: CALIB. OFFSET = MEASURED VALUE_ old - POS. INPUT VALUE, здесь: CALIB. OFFSET = 0,5 мбар (0,0073 фнт/кв. дюйм) - 2,0 мбар (0,029 фнт/кв. дюйм) = - 1,5 мбар (0,022 фнт/кв. дюйм))
	Заводская настройка: 0.0
Ввод CALIB. OFFSET	Регулировка положения – разница между нулевым положением (установочной точкой) и измеряемым давлением известна.
	Пример: - МЕАSURED VALUE = 2,2 мбар (0,032 фнт/кв. дюйм); - С помощью параметра CALIB. OFFSET введите значение, на которое необходимо изменить значение параметра MEASURED VALUE. Здесь, чтобы скорректировать значение параметра ИЗМЕР.ЗНАЧ. до уровня 0,0 мбар, необходимо указать значение 2,2. (MEASURED VALUE_new = MEASURED VALUE_old - CALIB. OFFSET) - МЕАSURED VALUE (после ввода калибровочного смещения) = 0,0 мбар Заводская настройка:
	0.0

7.6 Измерение расхода

7.6.1 Предварительные условия

- Прибор Deltabar S PMD75 стандартно используется для измерения расхода.
- Перед калибровкой прибора Deltabar S необходимо промыть и заполнить импульсные трубки технологической средой. → См. следующую таблицу.



1) Схема с пятью клапанами.

7.6.2 Сведения об измерении расхода

В режиме измерения расхода прибор определяет объемный или массовый расход по измеряемому дифференциальному давлению. Дифференциальное давление, которое создается с помощью первичных устройств, таких как трубки Пито или диафрагмы, находится в прямой зависимости от объемного или массового расхода. Доступны четыре режима измерения: объемный расход, нормированный объемный расход (европейские условия нормирования), стандартизованный объемный расход (американские условия стандартизации) и массовый расход.

Кроме того, ПО прибора Deltabar S имеет два сумматора в качестве стандартной комплектации. Сумматоры учитывают объемный или массовый расход. Функции подсчета и единицы измерения можно задать для сумматоров индивидуально. Первый сумматор (сумматор 1) можно обнулить в любое время, тогда как второй (сумматор 2) суммирует расход с момента ввода прибора в эксплуатацию и не может быть сброшен.

i

- Для каждого режима измерения (давление, уровень, расход) предусмотрено меню быстрой настройки, с помощью которого осуществляется навигация по основным функциям прибора. Настройкой параметра MEASURING MODE пользователь указывает, какое меню Quick Setup должно быть отображено. → В 62, П. 7.4 «Выбор языка и режима измерения».
- Подробное описание параметров см. в руководстве по эксплуатации BA00296P «Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, описание функций прибора».
 - Таблица 6. РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ
 - Таблица 14. БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ
 - Таблица 17. РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ
 - Таблица 20. НАСТРОЙКА СУММАТОРА
- Для измерения давления выберите значение Flow для параметра MEASURING MODE.
 Структура меню управления будет структурирована согласно выбранному режиму измерения.

А ОСТОРОЖНО

Изменение режима измерения влияет на диапазон (URV)!

Это может привести к переполнению резервуара средой.

В случае изменения режима измерения необходимо проверить настройку шкалы (URV) в меню управления «SETTINGS → BASIC SETUP» и при необходимости отрегулировать!

P01-xxxxxxx-19-xx-xx-166

	MEASURED VALUE		
1) LANGUAGE MEASURING MODE		2) MANUFACTOR VIEW	2) PROFILE VIEW
▼ Pressure ▼ Level	Flow	OPERATING MENU	
	POS. ZERO ADJUST		
	MAX FLOW		
	MAX. PRESS. FLOW		

DAMPING VALUE

7.6.3 Меню быстрой настройки для режима измерения расхода

Рис. 28: Меню быстрой настройки для режима измерения расхода

1) On-site display only

2) FieldCare only

Локальное управление	FieldCare
Индикация измеренного значения Перейдите от индикации измеренного значения к пункту GROUP SELECTION при помощи кнопки F.	Индикация измеренного значения Выберите меню QUICK SETUP.
GROUP SELECTION	MEASURING MODE
Выберите параметр «MEASURING MODE».	Выберите опцию «Flow»
MEASURING MODE Выберите опцию «Flow»	
GROUP SELECTION Выберите меню QUICK SETUP.	
POS. ZERO ADJUST	POS. ZERO ADJUST
Из-за ориентации прибора может произойти сме-	Из-за ориентации прибора может произойти сме-
щение измеренного значения. Вы можете изме-	щение измеренного значения. Вы можете изме-
нить значение «MEASURED VALUE» при помощи	нить значение «MEASURED VALUE» при помощи
параметра «POS. ZERO ADJUST», нажав «Confirm»,	параметра «POS. ZERO ADJUST», нажав «Confirm»,
т. е. вы можете присвоить значение 0,0 фактиче-	т. е. вы можете присвоить значение 0,0 фактиче-
скому давлению.	скому давлению.
МАХ. FLOW	МАХ. FLOW
Введите максимальный расход для первого эле-	Введите максимальный расход для первого
мента.	элемента.
(→ См. также компоновочную схему главного	(→ См. также компоновочную схему главного
прибора.)	прибора.)
МАХ. PRESS. FLOW	МАХ. PRESS. FLOW
Введите максимальное давление для главного	Введите максимальное давление для главного
прибора.	прибора.
(→ См. также компоновочную схему главного	(→ См. также компоновочную схему главного
прибора.)	прибора.)
DAMPING VALUE	DAMPING VALUE
Введите время демпфирования (постоянная вре-	Введите время демпфирования (постоянная вре-
мени т). Функция демпфирования влияет на ско-	мени τ). Функция демпфирования влияет на ско-
рость, с которой все последующие элементы,	рость, с которой все последующие элементы,
такие как местный дисплей, измеряемое значе-	такие как местный дисплей, измеряемое значе-
ние и значение OUT блока аналоговых входных	ние и значение OUT блока аналоговых входных
сигналов, реагируют на изменение давления.	сигналов, реагируют на изменение давления.

Для управления по месту эксплуатации см. также → 🖹 32, П. 6.2.3 «Функции элементов управления – местный дисплей подключен» и → 🖹 53, П. 6.4 «Управление по месту эксплуатации – местный дисплей подключен».

7.7 Измерение уровня

7.7.1 Предварительные условия

Открытый резервуар

- Приборы Deltabar S PMD75 и FMD77 могут использоваться для измерения уровня в открытом резервуаре.
- FMD77: прибор готов к калибровке сразу после открывания отсечного клапана (которого может и не быть).
- РМD75: перед калибровкой прибора необходимо промыть и заполнить импульсные трубки. → См. следующую таблицу.

	Клапаны	Значение	Монтаж		
1	Заполните резервуар до уровня, превышающего нижнюю точку отбора давления.				
2	Заполните измерительную	систему рабочей средой.			
	Откройте клапан А.	Откройте отсечной клапан.	+		
3	Удалите воздух из прибора				
	Кратковременно откройте клапан 6 и закройте снова.	Заполните измеритель- ный прибор технологиче- ской средой и удалите воздух.	B X A X Patm		
4	Введите точку измерения в	з работу.			
	Получена следующая конф – Клапаны В и 6 закрыты. – Клапан А открыт.	ригурация.	Р01-жмD7xxxx-11-xx-xx-xc-003 Puc. 29: Открытый резервуар I Deltabar S PMD75 II Cenapamop 6 Вентиляционные клапаны прибора Deltabar S A Отсечной клапан B Сливной клапан		
5	Выполнение калибровки. → См. с. 71, раздел 6.6.2.				

Закрытый резервуар

- Все исполнения прибора Deltabar S подходят для измерения уровня в закрытом резервуаре.
- FMD77: прибор готов к калибровке сразу после открытия отсечных клапанов (которых может и не быть).
- FMD78: прибор выпускается готовым к калибровке.
- РМD75: перед калибровкой прибора необходимо промыть и заполнить импульсные трубки. → См. следующую таблицу.



Закрытый резервуар с образованием паров

- Все исполнения прибора Deltabar S подходят для измерения уровня в резервуаре с образованием паров.
- FMD77: прибор готов к калибровке сразу после открытия отсечных клапанов (которых может и не быть).
- FMD78: прибор выпускается готовым к калибровке.
- РМD75: перед калибровкой прибора необходимо промыть и заполнить импульсные трубки. — См. следующую таблицу.

	Клапаны	Значение	Монтаж
1	Заполните резервуар до ур нижнюю точку отбора дав	оовня, превышающего ления.	
2	Заполните измерительную	о систему рабочей средой.	
	Откройте клапаны А и В.	Откройте отсечные клапаны.	₿
	Заполните импульсные тру стороны до уровня конден	/бки отрицательной сатосборника.	+ A
3	Удалите воздух из прибора	l.	
	Откройте клапаны 2 и 4.	Откройте подачу жидкости.	
	Закройте клапан 4.	Перекрывание негатив- ной стороны.	
	Откройте клапан 3.	Выравнивание давления между позитивной и негативной сторонами.	
	Кратковременно откройте клапаны 6 и 7, затем снова закройте их.	Заполните измеритель- ный прибор технологиче- ской средой и удалите воздух.	Рис. 31: Закрытый резервуар с образованием
4	Введите точку измерения в	в работу.	I Deltabar S PMD75
	Закройте клапан 3.	Изолируйте сторону поло- жительного давления от стороны отрицательного давления.	II Трехвентильный блок III Сепаратор 1,5 Сливные клапаны 2,4 Впускные клапаны 3 Уравнивающий клапан 6,7 Вентиляционные клапаны прибора Deltabar S
	Откройте клапан 4.	Подсоединение негатив- ной стороны к технологи- ческому процессу.	А, В Отсечные клапаны
	Получена следующая конфигурация. – Клапаны 3, 6 и 7 закрыты. – Клапаны 2, 4, А и В открыты.		
5	Выполнение калибровки. → См. с. 71, раздел 6.6.2.		

7.7.2 Сведения об измерении уровня

i

- Для каждого режима измерения (давление, уровень, расход) предусмотрено меню быстрой настройки, с помощью которого осуществляется навигация по основным функциям прибора. → См. с. 73, где описано меню быстрой настройки для режима «Level».
- Кроме того, для измерения уровня предусмотрено три режима: «Level Easy Pressure», «Level Easy Height» и «Level Standard». В режиме измерения уровня «Level Standard» можно выбрать один из трех типов измерения: «Линейн.», «Давление линеариз.» и «Высота линеариз.» В таблице «Общие сведения об измерении уровня» следующего раздела приведен обзор различных измерительных задач.
 - В режимах измерения уровня «Level Easy Pressure» и «Level Easy Height» введенные значения не тестируются так тщательно, как в режиме измерения уровня «Level Standard». Для режимов уровня «Level Easy Pressure» и «Level Easy Height» между значениями, указанными для параметров «EMPTY CALIB./FULL CALIB.», «EMPTY PRESSURE/FULL PRESSURE» и «EMPTY HEIGHT/FULL HEIGHT», должен быть интервал не менее 1%. В случае чрезмерного сближения введенные значения будут отклонены с отображением соответствующего сообщения. Предельные значения в дальнейшем не проверяются; т. е. для получения точных результатов необходимо, чтобы введенные значения соответствовали техническим характеристикам датчика и параметрам задачи измерения.
 - Режимы измерения уровня «Level Easy Pressure» и «Level Easy Height» связаны с меньшим количеством параметров, чем режим «Level Standard», и используются для ускорения и упрощения настройки измерения уровня.
 - Предпочтительные для пользователя единицы измерения уровня, объема и массы, а также таблицу линеаризации можно указать только в режиме измерения уровня «Level Standard».
- Подробное описание параметров и примеры параметров см. в руководстве по эксплуатации BA00296P «Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, описание функций прибора».

А ОСТОРОЖНО

Изменение режима измерения влияет на диапазон (URV)!

Это может привести к переполнению резервуара средой.

В случае изменения режима измерения необходимо проверить настройку шкалы (URV) в меню управления «SETTINGS → BASIC SETUP» и при необходимости отрегулировать!

7.7.3	Общие свед	ения об изм	ерении уровня
-------	------------	-------------	---------------

Измерительная задача	ВЫБОР УРОВНЯ/ РЕЖИМ УРОВНЯ	Варианты выбора измеряемых переменных	Описание	Примечание	Индикация изме- ренного значения
Измеряемая переменная прямо пропорциональна измеряемому давлению. Калибровка выполняется путем ввода двух пар зна- чений «давление-уровень».	LEVEL SELECTION: Level Easy Pressure	С помощью пара- метра OUTPUT UNIT: %, единицы измерения уровня, объема или массы.	 Калибровка по эталон- ному давлению – кали- бровка «мокрого» типа, см. руководство по эксплуата- ции ВАО0296Р Калибровка без эталон- ного давления – кали- бровка «сухого» типа, см. руководство по эксплуата- ции ВАО0296Р, раздел 5.2.2. 	 Возможен ввод неверных запи- сей Пользователь- ские единицы измерения использовать невозможно 	Зона индикации измеренного значе- ния и значение пара- метра УРОВЕНЬ ДО ЛИН. представляют собой измеренное значение.
Измеряемая переменная прямо пропорциональна измеряемому давлению. Калибровка выполняется путем ввода значения плотности и двух пар зна- чений «высота-уровень».	LEVEL SELECTION: Level Easy Height	С помощью пара- метра OUTPUT UNIT: %, единицы измерения уровня, объема или массы.	 Калибровка по эталон- ному давлению – кали- бровка «мокрого» типа, см. руководство по эксплуата- ции ВА00296Р Калибровка без эталон- ного давления – кали- бровка «сухого» типа, см. руководство по эксплуата- ции ВА00296Р 	 Возможен ввод неверных запи- сей Пользователь- ские единицы измерения использовать невозможно 	Зона индикации измеренного значе- ния и значение пара- метра УРОВЕНЬ ДО ЛИН. представляют собой измеренное значение.
Измеряемая переменная прямо пропорциональна измеряемому давлению.	LEVEL SELECTION: Level standard/ РЕЖИМ УРОВНЯ: Линейно	С помощью пара- метра LINEAR MEASURAND: – % (level) – Уровень – Объем – Масса	 Калибровка по эталон- ному давлению – кали- бровка «мокрого» типа, см. руководство по эксплуата- ции ВА00296Р Калибровка без эталон- ного давления – кали- бровка «сухого» типа, см. руководство по эксплуата- ции ВА00296Р 	 Ошибочные записи отклоня- ются прибором Возможно при- менение пользо- вательских еди- ниц измерения уровня, объема и массы 	Зона индикации измеренного значе- ния и значение пара- метра УРОВЕНЬ ДО ЛИН. представляют собой измеренное значение.
Измеренная переменная не находится в прямой пропорциональной зависи- мости от измеряемого дав- ления (например, для резервуара с коническим выходом). Для калибровки необходимо ввести таблицу линеаризации.	LEVEL SELECTION: Level standard/ PEЖИМ УРОВНЯ: Pressure linearized	Через параметр LINd MEASURAND – Давление + % – Давление + объем – Давление + масса	 Калибровка при наличии эталонного давления: полуавтоматический ввод таблицы линеаризации, см. руководство по эксплу- атации ВА00296Р Калибровка без эталон- ного давления: ручной ввод таблицы линеариза- ции, см. руководство по эксплуатации ВА00296Р 	 Ошибочные записи отклоня- ются прибором Возможно при- менение пользо- вательских еди- ниц измерения уровня, объема и массы 	Индикация измерен- ного значения и параметр ОБЪЕМ ЕМКОСТИ представ- ляют измеренное значение.
 Требуются две измеряе- мые переменные или Форма резервуара зада- ется парами значений, например «высота- объем». 1-я измеряемая перемен- ная (высота в % или высота) должна быть прямо пропорциональна измеряемому давлению. 2-я измеряемому давлению. 2-я измеряемая переменная (объем, масса или %) не должна быть прямо про- порциональна измеряе- мому давлению. Для 2-й измеряемой переменной необходимо ввести таблицу линеаризации. 2-я измеряемая переменная сопоставляется с 1-й изме- ряемой переменной посредством таблицы. 	LEVEL SELECTION: Level standard/ LEVEL MODE: Height linearized	Через параметр COMB. MEASURAND – Высота + объем – Высота + масса – Высота + % – %-height + volume – %-height + mass – %-height + %	 Калибровка при наличии эталонного давления: калибровка «влажного» типа и полуавтоматиче- ский ввод таблицы линеа- ризации, см. руководство по эксплуатации ВА00296Р. Калибровка без эталон- ного давления: кали- бровка «сухого» типа и ручной ввод таблицы линеаризации, см. руко- водство по эксплуатации ВА00296Р 	 Ошибочные записи отклоня- ются прибором Возможно при- менение пользо- вательских еди- ниц измерения уровня, объема и массы 	Отображение изме- ренного значения и параметр ТАNК СОNTENT представ- ляют 2-е измеряемое значение (объем, масса и %). Параметр УРОВЕНЬ ДО ЛИН. соответст- вует 1-му измерен- ному значению (% высоты или высота).
7.7.4 Меню быстрой настройки для режима измерения уровня «Level»

- Некоторые параметры отображаются только в том случае, если другие параметры настроены должным образом. Например, параметр EMPTY CALIB. отображается только в перечисленных ниже случаях.
 - LEVEL SELECTION: «Level Easy Pressure» и CALIBRATION MODE: «Wet»;
 - LEVEL SELECTION «Level Standard», LEVEL MODE «Linear» и CALIBRATION MODE «WET».

Параметры LEVEL MODE и CALIBRATION MODE находятся в группе функций BASIC SETTINGS.

- Для перечисленных ниже параметров производитель устанавливает следующие значения.
 - ВЫБОР УРОВНЯ: Level Easy Pressure
 - РЕЖИМ КАЛИБРОВКИ: Wet
 - OUTPUT UNIT или LIN. MEASURAND: «%»;
 - EMPTY CALIB.: 0,0
 - FULL CALIB.: 100,0
- Быстрая настройка позволяет упростить и ускорить процесс ввода прибора в эксплуатацию. Если необходимо выполнить более сложные настройки, например, изменить единицу измерения с «%» на «м», следует выполнить калибровку в группе функций «ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ». → См. руководство по эксплуатации ВА00296Р.

А ОСТОРОЖНО

Изменение режима измерения влияет на диапазон (URV)!

Это может привести к переполнению резервуара средой.

В случае изменения режима измерения необходимо проверить настройку шкалы (URV) в меню управления «SETTINGS — BASIC SETUP» и при необходимости отрегулировать!



Fig. 32: Меню быстрой настройки для режима измерения уровня

Локальное управление

GROUP SELECTION

Выберите «MEASURING MODE».

Индикация измеренного значения Перейдите от индикации измеренного значения к пункту GROUP SELECTION при помощи кнопки F.

FieldCare

Индикация измеренного значения Выберите меню QUICK SETUP.

MEASURING MODE Выберите «Level»

Локальное управление	FieldCare
MEASURING MODE Выберите «Level»	
LEVEL SELECTION Выберите режим измерения уровня. Обзор см. на с. 72.	LEVEL SELECTION Выберите режим измерения уровня. Обзор см. на с. 72.
GROUP SELECTION Выберите меню QUICK SETUP.	
POS. ZERO ADJUST Из-за ориентации прибора может произойти сме- щение измеренного значения. Вы можете изме- нить значение «MEASURED VALUE» при помощи параметра «POS. ZERO ADJUST», нажав «Confirm», т. е. вы можете присвоить значение 0,0 фактиче- скому давлению.	POS. ZERO ADJUST Из-за ориентации прибора может произойти сме- щение измеренного значения. Вы можете изме- нить значение «MEASURED VALUE» при помощи параметра «POS. ZERO ADJUST», нажав «Confirm», т. е. вы можете присвоить значение 0,0 фактиче- скому давлению.
EMPTY CALIB. ¹⁾ Введите значение уровня для нижней точки кали- бровки. Для этого параметра введите значение уровня, которое следует сопоставить с давлением, кото- рому подвергается прибор.	ЕМРТҮ CALIB. ¹ Введите значение уровня для нижней точки кали- бровки. Для этого параметра введите значение уровня, которое следует сопоставить с давлением, кото- рому подвергается прибор.
FULL CALIB.: ¹ Введите значение уровня для верхней точки калибровки. Для этого параметра введите значение уровня, которое следует сопоставить с давлением, кото- рому подвергается прибор.	FULL CALIB.: ¹ Введите значение уровня для верхней точки калибровки. Для этого параметра введите значение уровня, которое следует сопоставить с давлением, кото- рому подвергается прибор.
DAMPING VALUE Введите время демпфирования (постоянная вре- мени т). Функция демпфирования влияет на ско- рость, с которой все последующие элементы, такие как местный дисплей, измеряемое значение и значение OUT блока аналоговых входных сигна- лов, реагируют на изменение давления.	DAMPING VALUE Введите время демпфирования (постоянная вре- мени т). Функция демпфирования влияет на ско- рость, с которой все последующие элементы, такие как местный дисплей, измеряемое значение и значение OUT блока аналоговых входных сигна- лов, реагируют на изменение давления.

1) – LEVEL SELECTION «Level Easy Pressure» and CALIBRATION MODE «Wet» – LEVEL SELECTION «Level Standard», LEVEL MODE «Linear» и CALIBRATION MODE «Wet»

Для управления по месту эксплуатации см. также с. 32, раздел 5.2.3 «Функции элементов управления» и с. 30, раздел 5.4 «Локальное управление».

7.8 Измерение дифференциального давления

7.8.1 Предварительные условия

i

- Приборы Deltabar S MD75 и FMD78 стандартно используются для измерения перепада давления.
- FMD78: прибор выпускается готовым к калибровке.
- РМD75: перед калибровкой прибора необходимо промыть и заполнить импульсные трубки. → См. следующую таблицу.

	Клапаны	Значение	Предпочтительный способ монтажа
1	Закройте клапан 3.		
2	Заполните измерительную	о систему рабочей средой.	6 7
	Откройте клапаны А, В, 2, 4.	Поступление жидкости внутрь.	
3	При необходимости очисти – продувкой сжатым возд вой среде; – промывкой при измерен	ите импульсные трубки: ¹⁾ ухом при измерении в газо- иии в жидкостной среде.	
	Закройте клапаны 2 и 4.	Изолируйте прибор.	
	Откройте клапаны 1 и 5. ¹	Продуйте или промойте импульсные трубки.	
	Закройте клапаны 1 и 5.1	Закройте клапаны после очистки.	
4	Удалите воздух из прибора	l.	
	Откройте клапаны 2 и 4.	Откройте подачу жидкости.	
	Закройте клапан 4.	Перекрывание негатив- ной стороны.	
	Откройте клапан 3.	Выравнивание давления между позитивной и негативной сторонами.	
	Кратковременно откройте клапаны 6 и 7, затем снова закройте их.	Заполните измеритель- ный прибор технологиче- ской средой и удалите воздух.	
5	Введите точку измерения	в работу.	P01-xMD7xxxx-11-xx-xx-xx-02
	Закройте клапан 3.	Изолируйте сторону поло- жительного давления от стороны отрицательного давления.	I ис. 55. Выше прубопровода. предпочтитель- ный способ монтажа для газов Ниже трубопровода. предпочтитель- ный способ монтажа для жидкостей I Deltabar S PMD75 II Трехвентильный блок
	Откройте клапан 4.	Подсоединение негатив- ной стороны к технологи- ческому процессу.	III Сепаратор 1,5 Сливные клапаны 2,4 Впускные клапаны 3 Уравнивающий клапан
	Результат – Клапаны 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 и 7 : – Клапаны 2 и 4 открыты. – Клапаны А и В (при нал	закрыты. ичии) открыты.	о, / Вентиляционные клапаны прибора Deltabar S A, B Отсечные клапаны
6	При необходимости провед → См. также с. 76, раздел	ците калибровку. 6.7.2.	

1) Схема с пятью клапанами.

7.8.2 Сведения об измерении дифференциального давления

- Для каждого режима измерения (давление, уровень, расход) предусмотрено меню быстрой настройки, с помощью которого осуществляется навигация по основным функциям прибора. Значение параметра MEASURING MODE определяет конфигурацию отображаемого меню быстрой настройки. → См. также с. 62, раздел 6.3 «Выбор языка и режима измерения».
- Подробное описание параметров см. в руководстве по эксплуатации BA00296P «Cerabar S/Deltabar S/Deltapilot S, описание функций прибора».
 - Таблица 6. POSITION ADJUSTMENT
 - Таблица 7. BASIC SETUP
 - Таблица 16, EXTENDED SETUP
- Для измерения перепада давления выберите «Давление» при помощи параметра «РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ». Структура меню управления будет структурирована согласно выбранному режиму измерения. → См. также раздел 10.1.

А ОСТОРОЖНО

Изменение режима измерения влияет на диапазон (URV)!

Это может привести к переполнению резервуара средой.

▶ В случае изменения режима измерения необходимо проверить настройку шкалы (URV) в меню управления «SETTINGS → BASIC SETUP» и при необходимости отрегулировать!

7.8.3 Меню быстрой настройки для режима измерения давления «Pressure»



Рис. 34: Меню быстрой настройки для режима измерения давления «Pressure»

Локальное управление	FieldCare
Индикация измеренного значения Перейдите от индикации измеренного значения к пункту GROUP SELECTION при помощи кнопки F.	Индикация измеренного значения Выберите меню QUICK SETUP.
GROUP SELECTION Выберите параметр «MEASURING MODE».	MEASURING MODE Выберите «Pressure»
MEASURING MODE Выберите «Pressure»	
GROUP SELECTION Выберите меню QUICK SETUP.	
POS. ZERO ADJUST	POS. ZERO ADJUST
Из-за ориентации прибора может произойти смеще-	Из-за ориентации прибора может произойти смеще-
ние измеренного значения. Вы можете изменить зна-	ние измеренного значения. Вы можете изменить зна-
чение «MEASURED VALUE» при помощи параметра	чение «MEASURED VALUE» при помощи параметра
«POS. ZERO ADJUST», нажав «Confirm», т. е. вы можете	«POS. ZERO ADJUST», нажав «Confirm», т. е. вы можете
присвоить значение ().() фактическому лавлению.	присвоить значение () () фактическому лавлению

Локальное управление	FieldCare
DAMPING VALUE	DAMPING VALUE
Введите время демпфирования (постоянная вре-	Введите время демпфирования (постоянная вре-
мени τ). Функция демпфирования влияет на ско-	мени τ). Функция демпфирования влияет на ско-
рость, с которой все последующие элементы,	рость, с которой все последующие элементы,
такие как местный дисплей, измеряемое значе-	такие как местный дисплей, измеряемое значе-
ние и значение ОUT блока аналоговых входных	ние и значение ОUT блока аналоговых входных
сигналов, реагируют на изменение давления.	сигналов, реагируют на изменение давления.

i

Для управления по месту эксплуатации см. также с. 32, раздел 5.2.3 «Функции элементов управления» и с. 30, раздел 5.4 «Локальное управление».

7.9 Масштабирование выходного значения OUT value

В блоке аналогового входа можно масштабировать входное значение или диапазон входного сигнала в соответствии с требованиями автоматизированной системы.

Пример:

Измерительный диапазон от 0 до 500 мбар следует перенастроить на диапазон от 0 до 10000.

- Выберите группу PV SCALE.
 - Путь в меню: PROFILE VIEW \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow Параметр AI
 - Для параметра LOWER VALUE введите число «О».
 - Для параметра UPPER VALUE введите число «500».
- Выберите группу OUT SCALE.
 - Путь в меню: PROFILE VIEW \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow Параметр AI
 - Для параметра LOWER VALUE введите число «О».
 - Для параметра UPPER VALUE введите число «10000».
 - Для параметра UNIT выберите, например, вариант User unit.
 - Единица измерения, выбранная для этого параметра, не влияет на процесс масштабирования.
- Результат

При давлении 350 мбар значение 7000 поступает в ПЛК в качестве значения выходного сигнала (OUT).



i

- Значение ОUT может быть масштабировано только в дистанционном режиме (например, с помощью ПО FieldCare).
- При изменении единицы измерения в пределах режима измерения предельные значения параметра PV SCALE соответственно конвертируются.
- При изменении режима измерения преобразование не выполняется. При изменении режима измерения прибор необходимо заново откалибровать.
- Используя параметр SET UNIT TO BUS (путь меню: TRANSMITTER INFO → PA DATA), выберите «Confirm», чтобы автоматически адаптировать масштабирование блока аналогового входа к блоку преобразователя. Единица измерения для значения выходного сигнала (OUT) соответственно обновляется (→ П. 7.10).

7.10 Системные блоки (SET UNIT TO BUS)

Локальный дисплей Deltabar S и MEASURED VALUE (FieldCare) показывают одно и то же значение в рамках стандартной конфигурации. Гистограмма на локальном дисплее соответствует стандартизованному значению блока входных аналоговых сигналов. Цифровое выходное значение блока аналогового входа OUT работает независимо от MEASURED VALUE или местного дисплея.

Следующие параметры доступны для того, чтобы локальный дисплей или MEASURED VALUE и цифровое выходное значение показывали одинаковое значение:

- Задайте равные значения для верхнего и нижнего пределов в параметрах PV SCALE и OUT SCALE блока аналогового входа (→ см. также раздел 6.8 («Масштабирование значения выходного сигнала (OUT)»).
 - LOWER VALUE (PV SCALE) = LOWER VALUE (OUT SCALE)
 - UPPER VALUE (PV SCALE) = UPPER VALUE (OUT SCALE)
- Используя параметр SET UNIT TO BUS (путь меню: TRANSMITTER INFO -> PA DATA), выберите опцию «Confirm». При подтверждении вы автоматически устанавливаете одинаковые пределы для PV SCALE и OUT SCALE. Единица измерения для значения выходного сигнала (OUT) согласуется с единицей измерения переменной PV.

Пример:

Локальный дисплей или MEASURED VALUE и значение OUT показывают 100 мбар. Выберите новую единицу «psi» с помощью параметра PRESS. ENG. UNIT.

- Дисплей
 - На локальном дисплее и в параметре MEASURED VALUE отображается значение 1,45 psi
 - Значение выходного сигнала (OUT) 100 мбар
- Используйте параметр «SET UNIT TO BUS», чтобы выбрать опцию «Confirm». Навигация на локальном дисплее: GROUP SELECTION \to OPERATING MENU \to TRANSMITTER INFO \to PA DATA
- Результат
 Значение ОUT составляет 1,45 фунта на кв. дюйм (97 фунтов на кв. дюйм).

В следующих случаях локальный дисплей или MEASURED VALUE и цифровое выходное значение блока аналогового входа ОUT больше не отображают одинаковое значение:

- При изменении рабочего режима
- При изменении значений для PV SCALE
- При изменении значений для OUT SCALE
- При изменении единицы измерения основного значения.

A CAUTION

При установке параметров учитывайте зависимости!

В случае подтверждения параметра SET UNIT ТО BUS обратите внимание на то, что изменение значения цифрового выхода может повлиять на систему управления.

8 Техническое обслуживание

Прибор Deltabar S не требует технического обслуживания.

8.1 Инструкции по очистке

Endress+Hauser предлагает промывочные кольца в качестве аксессуара, позволяющего очищать технологическую мембрану без необходимости извлекать преобразователь из процесса.

Для получения подробной информации обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

8.1.1 Deltabar FMD77, FMD78

Рекомендуется проводить очистку CIP (очистку на месте горячей водой), перед тем как проводить очистку SIP (стерилизацию паром на месте) на мембранных разделителях для стыков труб.

Частое использование очистки методом SIP увеличивает нагрузку на технологическую мембрану. При неблагоприятных обстоятельствах частые изменения температуры могут вызвать (в долгосрочной перспективе) усталость материала технологической мембраны и, потенциально, утечку технологической среды.

8.2 Очистка наружной поверхности

При очистке измерительного прибора необходимо соблюдать указанные ниже правила.

- Используемые моющие средства не должны разрушать поверхность и уплотнения.
- Необходимо избегать механических повреждений технологической мембраны, например вследствие контакта с острыми предметами.
- Соблюдайте указанную степень защиты прибора. При необходимости см. заводскую табличку.

9 Поиск и устранение неисправностей

9.1 Сообщения

В следующей таблице перечислены все возможные сообщения, которые могут быть отображены.

Система прибора подразделяет сообщения на группы «Alarm» («Аварийное сообщение»), «Warning» («Предупреждение») и «Error» («Ошибка»).

Можно указать, чтобы прибор реагировал на сообщения группы «Alarm» или «Warning» так же, как на сообщения группы «Error». → См. столбец «Соответствие NA 64» и раздел 8.2 («Реакция выходов на ошибки»).

Кроме того, в столбце «Категория сообщения NE 107» приводится классификация сообщений согласно рекомендациям NAMUR NA 107.

- Failure (F)
- Функциональная проверка (С)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (М)

Отображение сообщения об ошибке на локальном дисплее

- Наряду с измеряемым значением отображается сообщение с наивысшим приоритетом. → См. столбец «Уровень приоритета».
- С помощью параметра СТАТУС АЛАРМА можно просмотреть все сообщения в порядке понижения приоритета. Прокручивать существующие сообщения можно с помощью кнопки S или O.

Отображение сообщения в FieldCare:

В параметре ALARM STATUS отображается сообщение с наивысшим приоритетом.
 → См. столбец «Уровень приоритета».

В разделе состояния прибора (меню Device functions/Diagnostics) отображается сигнал состояния, сообщение об ошибке, причина ошибки и меры по ее устранению.

i

- Если прибор во время инициализации обнаруживает неисправность локального дисплея, регистрируются соответствующие сообщения об ошибках. → Описание сообщений об ошибках см. на с. 88, в разделе 8.1.1 («Сообщения об ошибках, отображаемые на локальном дисплее»).
- Поддержку и дополнительные сведения можно получить в сервисном центре Endress+Hauser.
- → См. также разделы 8.4, 8.5 и 8.6.
- Состояние прибора в сети PROFIBUS обновляется в зависимости от типа сообщения или в зависимости от настройки адаптивных аварийных сигналов.

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори-
		NE 107				тет
101 (A101)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Sensor electronic EEPROM error	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) Это сообщение как пра- вило отображается кратковременно. 	 Подождите несколько минут. Перезапустите прибор. Выполните сброс (код 2506 или 33062). Блокируйте электромагнит-ные эффекты или устраните источник помех. 	17
				– Дефект датчика.	– Замените датчик.	
102 (W102)	Предупре- ждение С	Требуется техниче- ское обслу- живание (М)	M>Checksum error in EEPROM: peakhold segment	 Дефект главного электронного блока. Если функция индикатора фиксации пиковых значений не нужна, то измере- ния можно продолжать в нормальном режиме. 	 Замените главный модуль электроники. 	51

Код	Соответст-	Категория	Сообщение/	Причина	Способ устранения	При-
	вует NA 64	сообщения NE 107	описание			ори- тет
106 (W106)	Предупре- ждение С	Функцио- нальная проверка (С)	C>Downloading - please wait	– Идет загрузка.	 Дождитесь завершения загрузки. 	50
110 (A110)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Checksum error in EEPROM: configuration segment	 Произошел сбой электропитания во время записи. Влияние электромагнитных помех превы- 	 Восстановите электропитание. При необходимости выполните сброс (код 1 или 40864) и заново проведите калибровку. Блокируйте электромагнит- 	6
				шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) - Дефект главного электронного блока.	ные эффекты или устраните источники помех. – Замените главный модуль	
					электроники.	
113 (A113)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>ROM failure in transmitter electronic.	– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	1
115 (E115)	Ошибка В Заводская настройка:	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Sensor overpressure	 Превышение допустимого давления. Дефект датчика. 	 Понижайте давление до тех пор, пока сообщение не исчезнет. Замените датчик. 	29
	предупре ждение					
116 (W116)	Предупре- ждение	Требуется техниче-	M>Download error, repeat	 Файл поврежден. Во время загрузки данные неправильно 	 Используйте другой файл. Проверьте кабельное соеди- 	36
		кивание (М)	uowiiloau	переданы в процессор, например в результате разъединения кабельных сое- динений, скачков (пульсации) электропи- тания или электромагнитных эффектов.	 нение между ПК и датчиком. Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источники помех. Выполните сброс (код 1 или 40864) и заново проведите калибровку. Повторите загрузку. 	
120 (E120)	Ошибка В Заводская настройка: предупре-	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Sensor low pressure	Слишком низкое давление.Дефект датчика.	 Повышайте давление до тех пор, пока сообщение не исчезнет. Замените датчик. 	30
	ждение					
121 (A121)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Checksum error in factory segment of EEPROM	– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	5
122 (A122)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Sensor not connected	 Разъединилось кабельное соединение между датчиком и главным электронным блоком. 	 Проверьте, при необходимо- сти исправьте кабельное сое- динение. 	13
				 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) 	 Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. 	
				– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
120 (120)	A	P-:1- (P)		– Дефект датчика.	- Замените датчик.	10
130 (A130)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>EEPROM is defect.	– дефект главного электронного блока.	 замените главный модуль электроники. 	10
131 (A131)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Checksum error in EEPROM: min/ max segment	– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	9
132 (A132)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Checksum error in totalizer EEPROM	– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	7

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
133 (A133)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Checksum error in History EEPROM	– Во время записи произошла ошибка.	 Выполните сброс (код 1 или 40864) и заново проведите калибровку. 	8
				– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
602 (W602)	Предупре- ждение С	Функцио- нальная проверка (С)	C>Linearization curve not monotone	 В таблице линеаризации отмечено, что параметры не увеличиваются и не умень- шаются монотонно. 	 Дополните или исправьте таблицу линеаризации. Затем заново примите таблицу линеаризации. 	55
604 (W604)	Предупре- ждение	Функцио- нальная	C>Linearization table not valid.	Начиная с версии ПО 03.10.xx минимальный ствует.	предел шкалы для точек Ү отсут-	58
	C	проверка (С)	Less than 2 points or points too close	 Таблица линеаризации состоит менее чем из 2 точек. 	 Дополните таблицу линеари- зации. При необходимости заново примите таблицу линеаризации. 	
				 По меньшей мере 2 точки в таблице линеаризации находятся слишком близко друг к другу. Необходимо поддерживать промежуток не менее 0,5% между двумя соседними точками. Промежутки для варианта «Давление линеариз.»: МАКС.ГИДР.ДАВЛ. – МИН.ГИДР.ДАВЛ.; ОБЪЁМ ЕМК., МАКС. – ОБЪЁМ ЕМК., МИН. Промежутки для варианта «Высота линеариз.»: МАКС. УРОВЕНЬ – МИН. УРОВЕНЬ; ОБЪЁМ ЕМК., МАКС. – ОБЪЁМ ЕМК., МАКС. – ОБЪЁМ ЕМК., МАКС. – ОБЪЁМ ЕМК., МАКС. – ОБЪЁМ ЕМК., МИН. 	 Скорректируйте таблицу линеаризации и повторите ее принятие. 	
613 (W613)	Предупре- ждение І	Функцио- нальная проверка (С)	C>Simulation is active	 Моделирование включено, т. е. прибор в настоящее время не выполняет измере- ние. 	 Деактивируйте моделирова- ние. 	58
616 (W616)	Предупре- ждение І	Функцио- нальная проверка (С)	C>Simulation is active (AI)	 Включено моделирование блока аналого- вого входа (AI), т. е. выдаваемое значение основного процесса (AI OUT VALUE) не соответствует сигналу датчика. 	 Отключите симуляцию блока AI (ANALOG INPUT BLOCK →). Выберите для параметра AI STANDARD PARAMETER → TARGET MODE вариант Automatic и установите для параметра AI PARAMETER/ SIMULATE значение No). 	58
700 (W700)	Предупре- ждение С	Требуется техниче- ское обслу-	M>Last configuration not stored	 Произошла ошибка при записи или чте- нии данных конфигурации, или отключи- лось электропитание. 	 Выполните сброс (код 1 или 40864) и заново проведите калибровку. 	52
		живание (М)		– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
702 (W702)	Предупре- ждение С	Требуется обслужива- ние (М)	M>HistoROM data not consistent	 Данные не записаны в модуль HistoROM должным образом, например если модуль HistoROM был отсоединен в процессе записи. 	 Повторите выгрузку данных. Выполните сброс (код 1 или 40864) и заново проведите калибровку. 	53
				 В модуле HistoROM отсутствуют какие- либо данные. 	 Скопируйте подходящие данные в HistoROM. (→ См. также страницу 56, раздел 5.6.1 «Копирование данных конфигурации».) 	
703 (A703)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>Measurement error	– Сбой главного модуля электроники.	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	22
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
704 (A704)	Аварий- ный сигнал	Функцио- нальная	C>Measurement error	 Сбой главного модуля электроники. 	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	12
	В	проверка (С)		– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
705 (A705)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>Measurement error	– Сбой главного модуля электроники.	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	21
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
706 (W706)	Предупре- ждение С	Требуется техниче- ское обслу- живание (М)	M>Configuratio n in HistoROM and device not identical.	 Конфигурационные данные (параметры) в модуле HistoROM и в системе прибора не идентичны. 	 Скопируйте данные в приборе HistoROM. (→ См. также страницу 56, раздел 5.6.1 «Копирование данных конфигурации».) Скопируйте данные из модуля HistoROM в систему прибора. (→ См. также с. 56, раздел 5.6.1 «Копирование данных конфигурации».) Сообщение не исчезнет, если в модуле HistoROM и в системе прибора установлено ПО разных версий. Сообщение исчезнет, если скопировать данные из системы прибора в модуль HistoROM. Коды сброса прибора, такие как «1» или «40864», не влияют на модуль HistoROM. То есть после выполнения сброса конфигурационные данные, содержащиеся в модуле HistoROM и в системе прибора, могут различаться. 	57
707 (A707)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>X-VAL. of lin. table out of edit limits	 По меньшей мере одно значение Х- VALUE в таблице линеаризации меньше значения HYDR. PRESS MIN. или LEVEL MIN, или больше значения HYDR. PRESS. MAX. или LEVEL MAX. 	 Заново выполните кали- бровку. (→ См. также «Руко- водство по эксплуатации» ВА00296Р, главу 5, или настоящее «Руководство по эксплуатации», с. 2.) 	37
710 (W710)	Предупре- ждение С	Функцио- нальная проверка (С)	B>Set span too small. Not allowed	 Калибровочные значения (например, нижнее или верхнее значение диапазона) слишком близки друг к другу. 	 Скорректируйте калибровку в соответствии с возможно- стями датчика. (→ См. также руководство по эксплуата- ции ВАО0296Р, описание параметра MINIMUM SPAN или настоящее руководство по эксплуатации, стр. 2) 	49
				 Датчик был заменен, и конфигурация, предпочтительная для пользователя, не соответствует возможностям датчика. Выполнена несоответствующая загрузка 	 Скорректируйте калибровку в соответствии с возможно- стями датчика. Замените датчик на такой, возможности которого допу- скают работу в существую- щей конфигурации. Проверьте данные конфигу- 	
					рации и выполните загрузку заново.	
713 (A713)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>100 % POINT level out of edit limits	– Датчик был заменен.	– Заново выполните кали- бровку.	38

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
715 (E715)	Ошибка С Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Sensor over temperature	 Температура, измеренная на датчике, выше верхнего предела номинальной температуры датчика. (→ См. также руко- водство по эксплуатации BA00296P, опи- сание параметра Tmax SENSOR или насто- ящее руководство по эксплуатации, стр. 2) 	 Уменьшите температуру про- цесса/окружающей среды. 	32
				- Выполнена несоответствующая загрузка.	 Проверьте данные конфигу- рации и выполните загрузку заново. 	
716 (E716)	Ошибка В Заводская настройка: Alarm	Failure (F)	F>Sensor membrane broken	– Дефект датчика.	– Замените датчик. – Уменьшите давление.	24
717 (E717)	Ошибка C Factory setting:	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Transmitter over temperature	 Температура, измеренная на модуле электроники, превышает верхний предел номинальной температуры модуля элек- троники (+88 °C (+190 °F)). 	 Уменьшите температуру окружающей среды. 	34
	Warning			– Выполнена несоответствующая загрузка.	 Проверьте данные конфигу- рации и выполните загрузку заново. 	
718 (E718)	Ошибка С Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Transmitter under temperature	 Температура, измеренная на модуле электроники, ниже нижнего предела номинальной температуры модуля элек- троники (-43 °С (-45 °F)). 	 Увеличьте температуру окружающей среды. При необхо- димости выполните теплои- золяцию прибора. 	35
	warming			 Выполнена несоответствующая загрузка. 	 Проверьте данные конфигу- рации и выполните загрузку заново. 	
719 (A719)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>Y-VAL of lin. table out of edit limits	 По меньшей мере одно значение Y-VALUE в таблице линеаризации не достигает зна- чения MIN. TANK CONTENT или превы- шает значение MAX. TANK CONTENT. 	 Заново выполните кали- бровку. (→ См. также «Руко- водство по эксплуатации» ВА00296Р или настоящее «Руководство по эксплуата- ции», с. 2.) 	39
720 (E720)	Ошибка С Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Sensor under temperature	 Температура, измеренная на датчике, ниже минимального предела номиналь- ной температуры датчика. (→ См. также руководство по эксплуатации BA00296P, описание параметра Tmin SENSOR или настоящее руководство по эксплуатации, стр. 2) 	 Увеличьте температуру про- цесса/окружающей среды. 	33
				– Выполнена несоответствующая загрузка.	 Проверьте данные конфигу- рации и выполните загрузку заново. 	
				 Ненадежное подключение кабеля к дат- чику 	 Немного подождите и подтя- ните соединение или восста- новите надежность соедине- ния. 	
721 (A721)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>ZERO POSITION level out of edit limits	– Значение МИН. УРОВЕНЬ или МАКС. УРОВЕНЬ было изменено.	 Выполните сброс (код 35710) и заново проведите калибровку. 	40
722 (A722)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>EMPTY CALIB. or FULL CALIB. out of edit limits	- Значение МИН. УРОВЕНЬ или МАКС. УРОВЕНЬ было изменено.	 Выполните сброс (код 35710) и заново проведите калибровку. 	41

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
723 (A723)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>MAX. FLOW out of edit limits	– Значение ТИП ИЗМЕР.РАСХ. было изменено.	 Заново выполните кали- бровку. 	42
725 (A725)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Sensor connection error, cycle disturbance	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. П. 10.) Ослабла затяжка установочного винта. 	 Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. Затяните установочный винт моментом 1 Н·м (0,74 фунт- сила-фут) (см. П. 4.3.9). 	25
				 Дефект датчика или главного электрон- ного блока. 	 Замените датчик или глав- ный электронный блок. 	
726 (E726)	Ошибка С Factory setting:	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Sensor temperature error - overrange	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→См. раздел 9.) 	 Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. 	31
	Warning			 Температура процесса находится за пре- делами допустимого диапазона. 	 Проверьте существующую температуру, при необходи- мости уменьшите или уве- личьте ее. 	
				– Дефект датчика.	 Если температура процесса находится в пределах допу- стимого диапазона, заме- ните датчик. 	
727 (E727)	Ошибка С Factory setting:	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>Sensor pressure error - overrange	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) 	 Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. 	28
	Warning			 Давление находится за пределами допу- стимого диапазона. 	 Проверьте существующее давление, при необходимо- сти уменьшите или увеличьте его. 	
				– Дефект датчика.	 Если давление находится в пределах допустимого диа- пазона, замените датчик. 	
728 (A728)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>RAM error	– Сбой главного модуля электроники.	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	2
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
729 (A729)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>RAM error	– Сбой главного модуля электроники.	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	3
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
730 (E730)	Ошибка С Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>LRV user limits exceeded	 Измеряемое значение давления меньше значения, установленного для параметра ОКНО ПРДУПР.Рмин. 	 Проверьте систему и измеря- емое значение давления. При необходимости измените значение параметра ОКНО ПРДУПР.Рмин. (→ См. также руководство по эксплуата- ции ВАО0296Р, описание параметра Pmin ALARM WINDOW или настоящее руководство по эксплуата- ции, стр. 2) 	46
				 - ненадежное подключение кабеля к дат- чику 	 немного подождите и подтя- ните соединение или восста- новите надежность соедине- ния. 	

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
731 (E731)	Ошибка С Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>URV user limits exceeded	 Измеряемое значение давления больше значения, установленного для параметра ОКНО ПРДУПР.Рмак. 	 Проверьте систему и измеря- емое значение давления. При необходимости измените значение параметра ОКНО ПРДУПР.Рмак. (→ См. также руководство по эксплуата- ции ВА00296Р, описание параметра Ртах ALARM WINDOW или настоящее руководство по эксплуата- ции, стр. 2) 	45
732 (E732)	Ошибка C Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>LRV Temp. User limits exceeded	 Измеряемое значение температуры меньше значения, установленного для параметра ОКНО СИГН. Тмин. 	 Проверьте систему и измеряемое значение температуры. При необходимости измените значение параметра ОКНО СИГН. Тмин. (→ См. также руководство по эксплуатации ВА00296Р, описание параметра Tmin ALARM WINDOW или настоящее руководство по эксплуатации, стр. 2) 	48
				 Ненадежное подключение кабеля к дат- чику 	 Немного подождите и подтя- ните соединение или восста- новите надежность соедине- ния. 	
733 (E733)	Ошибка С Factory setting: Warning	Не соответ- ствует спе- цифика- ции (S)	S>URV Temp. User limits exceeded	 Измеряемое значение температуры больше значения, установленного для параметра ОКНО СИГН. Тмакс. 	 Проверьте систему и измеря- емое значение температуры. При необходимости измените значение параметра ОКНО СИГН. Тмакс. (→ См. также руководство по эксплуата- ции ВА00296Р, описание параметра Tmax ALARM WINDOW или настоящее руководство по эксплуата- ции, стр. 2) 	47
736 (A736)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>RAM error	 Сбой главного модуля электроники. Пефект главного электронного блока. 	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. Замените главный модуль 	4
					электроники.	
/3/ (A/37)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>Measurement error	– Соои главного модуля электроники.	 ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	20
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
738 (A738)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>Measurement error	– Сбой главного модуля электроники.	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	19
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	
739 (A739)	Аварий- ный сигнал	Failure (F)	F>Measurement error	– Сбой главного модуля электроники.	 Ненадолго отсоедините элек- тропитание от прибора. 	23
	В			– Дефект главного электронного блока.	 Замените главный модуль электроники. 	

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
740 (E740)	Ошибка C Factory setting: Warning	Требуется техниче- ское обслу- живание (М)	M>Calculation overflow, bad configuration, hardware defect	 Режим измерения уровня: режим уровня* «LINd. MEASURAND.»: Измеренное давле- ние ниже значения HYDR. PRESS. MIN. или выше значения HYDR. PRESS MAX. (*Для других режимов уровня: измерен- ный уровень не достиг значения LEVEL MIN или превысил значение LEVEL MAX.) Режим измерения расхода: измеряемое давление не достигает значения, установ- ленного для параметра MAX. PRESS FLOW. Режим измерения Pressure: неисправ- ность главного модуля электроники. 	 Проверьте параметры кон- фигурации, при необходимо- сти выполните калибровку заново. Подберите прибор с надлежа- щим диапазоном измерения. (См. также руководство по эксплуатации ВА296Р, опи- сание параметра LEVEL MIN, или настоящее руководство по эксплуатации, стр. 2). Проверьте параметры кон- фигурации, при необходимо- сти выполните калибровку заново. Подберите прибор с надле- жащим диапазоном измере- ния. Замените главный модуль электроники. 	27
741 (A741)	Аварий- ный сигнал В	Функцио- нальная проверка (С)	C>TANK HEIGHT out of edit limits	– Значение МИН. УРОВЕНЬ или МАКС. УРОВЕНЬ было изменено.	 Выполните сброс (код 35710) и заново проведите калибровку. 	43
742 (A742)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Sensor connection error (upload)	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) Это сообщение как пра- вило отображается кратковременно. Разъединилось кабельное соединение между датчиком и главным электронным блоком. Дефект датчика. 	 Подождите несколько минут. Выполните сброс (код 35710) и заново проведите калибровку. Проверьте, при необходимо- сти исправьте кабельное сое- динение. Замените датчик. 	18
743 (A743)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Electronic PCB error during initialization	 Влияние электромагнитных помех превышает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) Это сообщение как правило отображается кратковременно. Дефект главного электронного блока. 	 Подождите несколько минут. Перезапустите прибор. Выполните сброс (код 2506 или 33062). Замените главный модуль 	14
744 (A744)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Main electronic PCB error	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) Дефект главного электронного блока. 	 электроники. Перезапустите прибор. Выполните сброс (код 2506 или 33062). Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. Замените главный модуль электроники. 	11
745 (W745)	Предупре- ждение С	Требуется техниче- ское обслу- живание (М)	M>Sensor data unknown	 Датчик не соответствует прибору (завод- ская табличка модуля электроники дат- чика). Измерение с помощью прибора продолжается. 	 Замените датчик на такой, возможности которого допу- скают работу в существую- щей конфигурации. 	54
746 (W746)	Предупре- ждение С	Функцио- нальная проверка (C)	C>Sensor connection error - initializing	 Влияние электромагнитных помех превышает данные, указанные в технических характеристиках. (→ См. раздел 9.) Это сообщение как правило отображается кратковременно. 	 Подождите несколько минут. Перезапустите прибор. Выполните сброс (код 1 или 40864). Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. 	26
				 Обнаружено избыточное или недостаточ- ное давление. 	 Поднимите или опустите дав- ление. 	

Код	Соответст- вует NA 64	Категория сообщения NE 107	Сообщение/ описание	Причина	Способ устранения	При- ори- тет
747 (A747)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Sensor software not compatible to electronics	 Датчик не соответствует прибору (завод- ская табличка модуля электроники дат- чика). 	 Замените датчик на такой, возможности которого допу- скают работу в существую- щей конфигурации. 	16
748 (A748)	Аварий- ный сигнал В	Failure (F)	F>Memory failure in signal processor	 Влияние электромагнитных помех превы- шает данные, указанные в технических характеристиках. (→См. раздел 9.) Дефект главного электронного блока. 	 Блокируйте электромагнит- ные эффекты или устраните источник помех. Замените главный модуль электроники. 	15
750 (A750)	Предупре- ждение С	Функцио- нальная проверка (С)	C>Configuration not permitted	 С помощью профиля работы были выбраны параметры для конфигурации прибора, но эти параметры не соответст- вуют друг другу. Например, если для LIN_TYPE был выбран параметр «1» (таблица линеаризации), а для PRIMARY_VALUE_UNIT была выбрана единица измерения «1347 (м³/с)». 	 Проверьте конфигурацию. Выполните сброс (код 1 или 40864) и повторную кали- бровку прибора. 	44

9.1.1 Сообщения об ошибках, связанные с локальным дисплеем

Если прибор во время инициализации обнаруживает дефект локального дисплея, отображаются указанные ниже сообщения об ошибках.

Сообщение	Способ устранения
Initialization, VU Electr. Defect A110	Замените местный дисплей.
Initialization, VU Electr. Defect A114	
Initialization, VU Electr. Defect A281	
Initialization, VU Checksum Err. A110	
Initialization, VU Checksum Err. A112	
Initialization, VU Checksum Err. A171	
Инициализация	Напряжение питания слишком низкое. Установите сетевое напряжение на правильное значение.

9.2 Реакция выходов на ошибки

Система прибора подразделяет сообщения на группы Alarm («Аварийное сообщение»), Warning («Предупреждение») и Error («Ошибка»). — См. следующую таблицу и с. 80, раздел 8.1 («Сообщения»).

Вывод	Аварийное сообщение (А)	Предупреждение (W)	Ошибка: аварийный сигнал/преду- преждение (E)
PROFIBUS	Передача соответствующей техноло- гической переменной осуществляется с отметкой состояния ВАD.	Измерение с помощью прибора про- должается. Передача соответствую- щей технологической переменной осуществляется с отметкой состояния Uncertain.	Для ошибки такого рода можно ука- зать, следует ли прибору реагировать как на аварийное сообщение, или как на предупреждение. Состояние выхода передается согласно варианту ВАD, UNCERTAIN или GOOD. Для настройки статуса этой ошибки можно настроить параметр «SELECT ALARM ТҮРЕ» (см. ВАО0296Р) или соответст- вующий параметр в Fieldcare (путь в меню: PROFILE VIEW → PHYSICAL BLOCK → PB PARAMETER → PV STATUS CONFIG (→ П. 9.2.2)). Приме- чание: состояние GOOD можно настро- ить в качестве сигнала состояния через ПО Fieldcare в меню PV STATUS CONFIG.
Гистограмма (местный дисплей)	В гистограмме используются значения, указанные для параметров FAIL SAFE MODE ¹⁾ и FAIL SAFE DEFAULT VALUE ¹⁾ . \rightarrow См. также раздел 8.2.1.	Измерение с помощью прибора про- должается.	Для ошибки такого рода можно ука- зать, следует ли прибору реагировать как на аварийное сообщение, или как на предупреждение. См. соответству- ющий столбец «Аварийное сообщение» или «Предупреждение».
Локальный дисплей	 Измеряемое значение и сообщение отображаются попеременно. Индикация измеренного значения: постоянно отображается символ 4. Отображение сообщения A + код с 3 цифрами, например А122, и 	 Измеряемое значение и сообщение отображаются попеременно. Индикация измеренного значения: символ и мигает. Отображение сообщения W + код с 3 цифрами, например W613, и 	 Измеряемое значение и сообщение отображаются попеременно. Индикация измеренного значения: см. столбец «Аварийное сообщение» или «Предупреждение» Отображение сообщения E + 3-значный номер, например E713 и
Дистанционное управление (ПО FieldCare)	 Описание При выводе аварийного сообщения для параметра ALARM STATUS²⁾ ото- бражается код с 3 цифрами (напри- мер, 122 для сообщения «Ошибка под- ключения датчика, некорректные данные»). 	 Описание При выводе предупреждения для параметра СТАТУС АЛАРМА² отобра- жается код с 3 цифрами (например, 613 для предупреждения «Режим моделирования активен»). 	 Описание При обнаружении ошибки для параметра ALARM STATUS² отображается 3- значное число, например 731 для сообщения Pmax ALARM WINDOW undershot.

1) Параметры отображаются только в режиме дистанционного управления (например, ПО FieldCare). Навигация: PROFILE VIEW \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER \rightarrow FAIL SAFE MODE

2) Путь меню на локальном дисплее: GROUP SELECTION \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow DIAGNOSTICS \rightarrow MESSAGES Путь меню FieldCare: MANUFACTURER VIEW \rightarrow OPERATING MENU \rightarrow DIAGNOSTICS \rightarrow MESSAGES

9.2.1 Блок аналогового входа

Получив входное или моделируемое значение со статусом BAD, блок аналогового входа продолжает работать в аварийном режиме, который настроен с помощью параметра FAIL SAFE MODE¹.

Для параметра FAIL SAFE MODE¹ можно выбрать одну из следующих опций.

Last valid out val.

Для дальнейшей обработки используется последнее действительное значение с отметкой состояния UNCERTAIN.

- FAIL SAFE DEFAULT VALUE Для дальнейшей обработки используется значение, указанное с помощью параметра FAIL SAFE DEFAULT VALUE¹, со статусом UNCERTAIN.
- Состояние ВАD Для дальнейшей обработки используется текущее значение с отметкой состояния ВАD.

Заводская настройка:

- FAIL SAFE MODE¹: FAIL SAFE DEFAULT VALUE
- FAIL SAFE DEFAULT VALUE¹: 0

i

- Аварийный режим активируется в любом случае, если для параметра TARGET MODE² был выбран вариант Out of service O/S.
- Доступ к параметрам FAIL SAFE MODE и FAIL SAFE DEFAULT VALUE можно получить только в дистанционном режиме (например, посредством ПО FieldCare).
- 1) Путь в меню: PROFILE VIEW \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI PARAMETER
- 2) Навигация: PROFILE VIEW \rightarrow ANALOG INPUT BLOCK \rightarrow AI STANDARD PARAMETER

9.2.2 Установка статуса гибких сигналов тревоги

Категорию события для следующих событий можно определить индивидуально – независимо от группы событий, за которой они закреплены при настройке по умолчанию:

- 115: Sensor overpressure
- 120: Sensor low pressure
- 715: Sensor over temperature
- 716: Process membrane broken
- 717: Transmitter over temperature
- 718: Transmitter under temperature
- **720:** Sensor under temperature
- 726: Sensor temperature error overrange
- 727: Sensor pressure error overrange
- 730: LRV user limits exceeded
- 731: URV user limits exceeded
- 732: LRV Temp. User limits exceeded
- 733: URV Temp. User limits exceeded
- 740: Calculation overflow, bad configuration

Чтобы изменить статус измеренного значения (Bad, Uncertain, Good), назначенный событию, выберите нужный статус из списка выбора.

Пример

Статус «Bad» следует использовать для ошибки 115 «Sensor overpressure» вместо статуса «Uncertain».

1. В окне навигации FieldCare перейдите к параметру **PROFILE VIEW** \rightarrow **PB**



2. В настройках по умолчанию все биты имеют значение «Uncertain» для «Status Select Events», за исключением 716.

STATUS SELECT EVENT 727: Unc	ertain 💌 🥫	STATUS SELECT EVENT 726:	Uncertain 💌 🐌
STATUS SELECT EVENT 115: Unc	ertain 💌 🧓	STATUS SELECT EVENT 715:	Uncertain 💌 🧯
STATUS SELECT EVENT 120: Unc	ertain 💌 🦆	STATUS SELECT EVENT 720:	Uncertain 👻 🧯
STATUS SELECT EVENT 731: Unc	ertain 💌 🧓	STATUS SELECT EVENT 717:	Uncertain 💌 🧔
STATUS SELECT EVENT 730: Unc	ertain 💌 🥫	STATUS SELECT EVENT 718:	Uncertain 💌 🧯
STATUS SELECT EVENT 733: Unc	ertain 💌 🥫	STATUS SELECT EVENT 740:	Uncertain 💌 🥫
STATUS SELECT EVENT 732: Unc	ertain 💌 🥫	STATUS SELECT EVENT 716:	Bad 💌 🧯

3. Выберите опцию «Bad» для строки «Status Select Event 115». Нажмите кнопку ENTER для подтверждения ввода.

9.3 Подтверждение сообщений

В зависимости от настройки параметров ALARM DISPL. TIME и ACK. ALARM MODE для удаления сообщения могут быть приняты указанные ниже меры.

Настройки ¹⁾	Меры по устранению неисправности
ALARM DISPL. TIME = 0 sACK. ALARM MODE = Off	– Устраните причину вывода сообщения (см. также раздел 8.1).
ALARM DISPL. TIME > 0 sACK. ALARM MODE = Off	 Устраните причину вывода сообщения (см. также раздел 8.1). Подождите, пока истечет время отображения аварийного сообщения.
ALARM DISPL. TIME = 0 sACK. ALARM MODE = On	 Устраните причину вывода сообщения (см. также раздел 8.1). Подтвердите сообщение с помощью параметра ACK. ALARM.
 ALARM DISPL. TIME > 0 s ACK. ALARM MODE = On 	 Устраните причину вывода сообщения (см. также раздел 8.1). Подтвердите сообщение с помощью параметра АСК. ALARM. Подождите, пока истечет время отображения аварийного сообщения. Если появилось сообщение, а время отображения сообщения истекло до квитирования аварийного сообщения, то сообщение удаляется сразу после квитирования.

1) Параметры ALARM DISPL. TIME и ACK. ALARM MODE входят в состав меню MESSAGES.

9.4 Ремонт

Ремонтная концепция компании Endress+Hauser состоит в том, что измерительные приборы выпускаются в модульной конфигурации, поэтому заказчик может выполнять ремонт самостоятельно (→ 🖹 92, «Запасные части»).

- Сведения о сертифицированных приборах см. в разделе «Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты».
- Чтобы получить дополнительные сведения об услугах и запасных частях, обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser.
 - (→ Перейдите на веб-сайт www.endress.com/worldwide.)

9.5 Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты

▲ ОСТОРОЖНО

Ненадлежащий ремонт может поставить под угрозу электробезопасность! Опасность взрыва!

При ремонте приборов с сертификатами взрывозащиты необходимо соблюдать указанные ниже правила.

- Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты должен выполняться службой сервиса Endress+Hauser или специализированным персоналом в соответствии с национальными нормами.
- Требуется соблюдение действующих отраслевых стандартов и национального законодательства в отношении взрывоопасных зон, указаний по технике безопасности и сертификатов.
- Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- При заказе запасных частей обращайте внимание на обозначение прибора, указанное на его заводской табличке. Заменяйте детали только на идентичные им запасные части.
- Электронные вставки или датчики, уже используемые в стандартных приборах, нельзя использовать в качестве запасных частей для сертифицированных приборов.
- Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями. После ремонта прибор должен соответствовать требованиям специально назначенных отдельных испытаний.
- Переоборудование сертифицированного прибора в другой сертифицированный вариант может осуществляться только специалистами сервисного центра Endress+Hauser.

9.6 Запасные части

- Некоторые сменные компоненты измерительного прибора перечислены на заводской табличке с перечнем запасных частей. На них приводится информация об этих запасных частях.
- Все запасные части прибора вместе с кодами заказа приводятся в программе W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) и могут быть заказаны здесь. Если доступно, пользователи также могут скачать соответствующие инструкции по установке.

i

Серийный номер измерительного прибора:

- указан на заводской табличке прибора и запасной части;
- можно просмотреть с помощью параметра DEVICE SERIAL No. в подменю TRANSMITTER DATA.

9.7 Возвраты

При необходимости проведения ремонта или заводской калибровки, а также в случае заказа или поставки неверного измерительного оборудования прибор следует вернуть. В соответствии с законодательством, действующим в отношении компаний с системой менеджмента качества ISO, компания Endress+Hauser использует специальную процедуру обращения с подлежащими возврату приборами, находящимися в контакте с технологической средой.

Чтобы осуществить возврат продукции быстро, безопасно и профессионально, изучите правила и условия возврата на сайте компании Endress+Hauser www.services.endress.com/return-material.

9.8 Утилизация

Во время утилизации детали прибора должны быть отсортированы по типу материала и переработаны в соответствии с установленными правилами.

9.9 Версии программного обеспечения

Дата	Версия ПО	Изменения в программном обеспечении
12.2004	03.00.zz	Оригинальная версия ПО.
		Совместимо с: – Обновление ToF Tool – пакет Field Tool [®] , версия 2.03 и выше
05.2007	04.00.zz	 Реализовано управление посредством локального дисплея, с помощью трех кнопок. Реализованы новые режимы измерения уровня, Level Easy Pressure и Level Easy Height. Параметр DOWNLOAD FUNCTION добавлен в группу OPERATION. Доработаны заводские настройки для сообщений типа Error. В стандартную комплектацию включены языки меню «китайский» и «японский». Совместимо с: FieldCare версии 2.15.00 или выше
07.2013	04.01.zz	Интеграция профиля 3.02

9.10 Изменения аппаратного обеспечения

Дата	Версия АО	Изменения в АО
05.2005	1.0	Оригинальное аппаратное обеспечение
06.2007	1.10	Введено сопротивление в связи с новыми требованиями
04.2008	02.00	Заменен блока IC Media Access Unit

10 Технические данные

Технические характеристики см. в документе «Техническая информация» Deltabar S TI00382P.

Индекс

F FieldCare	58
G GSD-файлы	38
H HistoROM/M-DAT	56
Δ	
Адресация прибора Архитектура системы PROFIBUS PA Ациклический обмен данными.	36 33 45
Б Блокировка Блочная модель прибора Deltabar S	58 40
В Входные данные, структура Выходные данные, структура	42 42
Д Дисплей	28
З Заводская настройка Защита от перенапряжения	59 27
И Идентификация прибора	36 67
К Кнопки управления, по месту эксплуатации, функции 31-	-32
Кнопки управления, расположениеКод состоянияКод состоянияКоличество приборов	30 43 33
Л Локальный дисплей	28
М Меню быстрой настройки для измерения расхода Монтаж на трубопроводе	67 20
Н Напряжение питания Настенный монтаж	26 20
П Поворот корпуса Потребление тока Процедура заземления	23 26 27
Р Разблокировка	58

Раздельный корпус, сборка и монтаж
С Сброс
Т Таблицы слотов/индексов
У Указания по технике безопасности
Ф Формат данных
Ц Циклический обмен данными
Э Экранирование



www.addresses.endress.com

