

Kısa Çalıştırma Talimatları Cerabar PMP51B

Proses basıncı ölçümü
Analog




Bu talimatlar Özet Kullanım Talimatlarıdır, cihaza ilişkin Kullanım Talimatlarının yerine geçmezler.

Detaylı bilgiler Kullanım Talimatları ve ek dokümantasyon içerisinde yer alır.

Tüm cihaz versiyonları için kaynak:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Akıllı telefon/tablet: Endress+Hauser Operations uygulaması

1 İlgili dokümantasyon

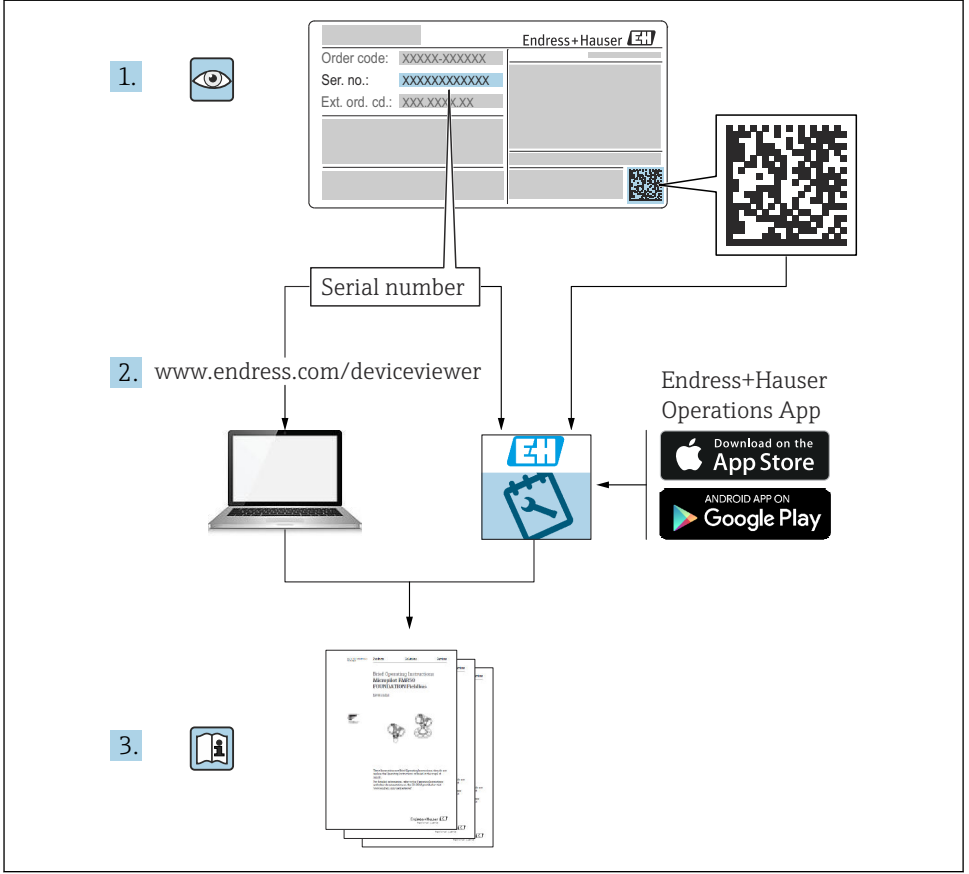

2 Bu doküman hakkında

2.1 Dokümanın fonksiyonu

Özet Kullanım Talimatları, teslimatın kabul edilmesinden ilk devreye almaya kadar gereken tüm temel bilgileri içerir.

2.2 Semboller

2.2.1 Uyarı sembolleri



Bu sembol sizi tehlikeli bir duruma karşı uyarır. Bu durumun önlenememesi, ciddi veya ölümcül yaralanma ile sonuçlanacaktır.

UYARI

Bu sembol sizi potansiyel bir tehlikeli durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi, ciddi veya ölümcül yaralanmalar ile sonuçlanabilir.

DİKKAT

Bu sembol sizi potansiyel bir tehlikeli durum konusunda uyarır. Bu durumun önlenememesi, küçük veya orta derecede yaralanma ile sonuçlanacaktır.

DUYURU

Bu sembol sizi potansiyel bir zararlı durum konusunda uyarır. Bu durumdan kaçınılması, ürünün veya çevresindeki bir şeyin hasar görmesine neden olabilir.

2.2.2 Elektrik sembolleri

Topraklama bağlantısı: 

Topraklama sistemine bağlantı için terminal.

2.2.3 Çeşitli bilgi tipleri için semboller

İzin verilen: 

İzin verilen prosedürler, süreçler veya işlemler.

Yasaklanan: 

Yasak olan prosedürler, süreçler veya işlemler.

Ek bilgiler: 

Dokümantasyon referansı: 

Sayfa referansı: 

Adım serisi: 1., 2., 3.

Belirli bir adımın sonucu: 

2.2.4 Grafiklerdeki semboller

1, 2, 3 ... Madde numaraları

Adım serisi: 1., 2., 3.

A, B, C, ... görünüşleri

2.2.5 Cihaz üzerindeki semboller

Güvenlik talimatları:  → 

İlgili Kullanım Talimatları içerisinde bulunan güvenlik talimatlarına uyun.

2.3 Kayıtlı ticari markalar

3 Temel güvenlik gereksinimleri

3.1 Personel için gereksinimler

Kurulum, devreye alma, hata teşhisi ve bakım personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Eğitimli kalifiye uzmanlar, bu işlev ve görev için gereken niteliklere ve ehliyete sahip olmalıdır
- ▶ Tesis sahibi/operatörü tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır
- ▶ Ulusal yasal düzenlemeleri bilmelidir
- ▶ Çalışmaya başlamadan önce uzman personel, Kullanım Talimatları ve diğer dokümantasyonlardaki talimatların yanı sıra sertifikalarda (uygulamaya bağlı olarak) yazan bilgileri okumuş ve anlamış olmalıdır
- ▶ Talimatlar etmeli ve şartlara uymalıdır

Operasyon personeli şu gereksinimleri karşılamalıdır:

- ▶ Tesisin sahibi-operatörü tarafından yetkilendirilmiş ve gerekli eğitim sağlanmış olmalıdır
- ▶ Bu Kullanım Talimatlarındaki talimatlara uymalıdır

3.2 Kullanım amacı

Cerabar seviye ve basınç ölçümü için kullanılan bir basınç transmitteridir.

3.2.1 Hatalı kullanım

Üretici hatalı veya amaç dışı kullanım nedeniyle oluşan hasardan sorumlu değildir.

Sınırdaki durumların belirlenmesi:

- ▶ Belirli akışkanlar ve temizlik amaçlı akışkanlar için Endress+Hauser akışkanla ıslanan malzemeler için korozyon direncinin doğrulanması konusunda yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır, ancak bu konuda herhangi bir garanti veya sorumluluk kabul etmez.

3.3 İş yeri güvenliği

Cihaz üzerinde ve cihaz ile çalışırken:

- ▶ Ulusal yasal düzenlemelere uygun kişisel koruyucu ekipman giyin.
- ▶ Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.

3.4 Çalışma güvenliği

Yaralanma tehlikesi!

- ▶ Cihaz yalnızca hata bulunmayan, uygun teknik koşullarda çalıştırılmalıdır.
- ▶ Cihazın parazit olmadan çalıştırılmasından operatör sorumludur.

Cihaz üzerindeki değişiklikler

Cihaz üzerinde izin verilmeyen modifikasyonların yapılması yasaktır ve öngörülemeyen tehlikelere neden olabilir:

- Buna rağmen modifikasyon yapmak gerekiyorsa Endress+Hauser'e danışın.

Onarım

Sürekli iş güvenliği ve güvenilirlik için:

- Cihazın onarımını sadece açıkça izin verildiği durumlarda gerçekleştirin.
- Elektrikli cihazların onarımıyla ilgili federal/ulusal düzenlemelere göre hareket edin.
- Sadece Endress+Hauser'den temin edilmiş yedek parçaları ve aksesuarları kullanın.

Tehlikeli bölge

Cihaz onay gerektiren bir alanda (örn. patlama koruması, basınçlı ekipman güvenliği) kullanıldığında can ve mal kaybı tehlikesini ortadan kaldırmak için:

- İsim plakasını kontrol ederek sipariş edilen cihazın onay gerektiren bölgede kullanılıp kullanılmayacağına bakın.
- Bu talimatlarla birlikte verilen ek dokümantasyondaki teknik özelliklere uygun hareket edilmelidir.


3.5 Ürün güvenliği

Bu cihaz en güncel güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere yüksek mühendislik uygulamalarına uygun şekilde tasarlanmış, test edilmiş ve fabrikadan çalıştırması güvenli olacak şekilde teslim edilmiştir.

Genel güvenlik standartlarını ve kanuni gereksinimleri karşılar. Ayrıca cihaza özel AB Uygunluk Beyanı içerisinde listelenen EC direktiflerine de uygundur. Endress+Hauser bu cihaza CE işareti koyarak onaylar.

4 Teslimatın kabul edilmesi ve ürünün tanımlanması

4.1 Teslimatın kabul edilmesi

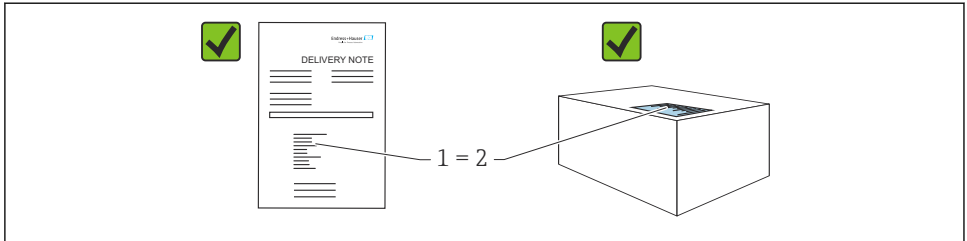

A0016870

- Teslimat notu üzerindeki sipariş kodu (1) ürün etiketinde yazan sipariş koduyla aynı mı (2)?
- Ürünler hasarsız mı?
- İşim plakasındaki veriler, sipariş spesifikasyonlarıyla ve teslimat notuyla aynı mı?
- Doküman mevcut mu?
- Gerekliyorsa (bkz. isim plakası): Güvenlik talimatları (XA) verilmiş mi?



Yukarıdaki sorulardan herhangi birinin cevabı "hayır" ise lütfen Endress+Hauser ile irtibat kurun.

4.2 Depolama ve nakil

4.2.1 Saklama koşulları

- Orijinal ambalajı kullanın
- Cihazı temiz ve kuru koşullarda saklayın ve darbelerin neden olabileceği hasara karşı koruyun

Saklama sıcaklığı aralığı

Bkz. Teknik Bilgiler.

4.2.2 Ürünün ölçüm noktasına taşınması

⚠ UYARI

Hatalı nakil!

Muhafaza ve membran zarar görebilir, yaralanma riski mevcuttur!

- Cihazı ölçüm noktasına orijinal paketi içerisinde taşıyın.

⚠ UYARI

Hatalı nakil!

Kapiler borular zarar görebilir, yaralanma riski mevcuttur!

- Diyafram hücrelerinin taşınması için kapiler borular kullanılmamalıdır.

5 Kurulum

5.1 Kurulum gereksinimleri

5.1.1 Genel talimatlar

- Membrana sert ve/veya sivri nesnelerle dokunmayın veya temizlemeyin.
- Kurulumun hemen öncesine kadar membran korumasını çıkarmayın.

Muhafazanın kapağını ve kablo girişlerini her zaman kuvvetle sıkıştırın.

1. Kablo girişlerini birbirinin aksi yönde sıkıştırın.
2. Kavrama somununu sıkıştırın.

5.1.2 Kurulum talimatları

- Standart cihazlar, basınç göstergeleri ile aynı kılavuzlar kullanılarak monte edilir (DIN EN837-2).
- Lokal ekranın optimum bir şekilde görünmesini sağlamak için muhafazayı ve ekranı hizalayabilirsiniz.
- Endress+Hauser cihazın borular veya duvarlara takılması için montaj braketi sunar.
- Membranda birikme veya tıkanma beklenen yerlerde flanşlar, flanş contaları ve yassı contalar için yıkama halkaları kullanın
 - Yıkama halkası proses bağlantısı ile flanş, flanş contası veya yassı conta arasına kelepçelenir.
 - Yanlarda bulunan iki yıkama deliğiyle membran önündeki malzeme birikmesi yıkanabilir ve basınç odası havalandırılabilir.
- Katılar içeren maddelerde (ör. kirli sıvılar) yapılan ölçümler için separatörler ve tahliye vanaları takmak daha uygun olur.
- Bir valf kullanılması proses kesintiye uğratılmadan kolay devreye alma, kurulum ve bakıma imkan tanır.
- Cihazı monte ederken, elektrik bağlantısını yaparken ve çalışma esnasında nem muhafazanın içerisine girmemelidir.
- Nem girmesini (ör. yağmur veya yoğunlaşma suyu) engellemek için mümkünse kabloyu ve konnektörü aşağı döndürün.

5.1.3 Diş için kurulum talimatları

- G 1 ½" diş sahip cihaz:
 - Düz contayı proses bağlantısının yalıtım yüzeyine yerleştirin
 - Membranda ek gerginlik olmasını engelleyin: diş kenevir veya benzeri malzemeler ile yalıtım yapmayın
- NPT diş sahip cihaz:
 - Diş üzerine Teflon bant sararak yalıtım yapın
 - Cihazı sadece altıgen civatadan sıkıştırın; muhafazadan döndürmeyin
 - Vidalama yaparken dişi çok fazla sıkmayın; NPT diş standarda uygun olarak ve gereken derinliğe kadar sıkılmalıdır
- Aşağıdaki proses bağlantıları için maks. 40 Nm (29,50 lbf ft) sıkıştırma torku gereklidir:
 - Gömme membrana sahip diş ISO228 G ½"
 - Gömme membrana sahip diş DIN13 M20 x 1,5
 - Gömme membrana sahip NPT 3/4"

5.1.4 Diyafram hücre bulunan cihazlar için kurulum talimatları

DUYURU

Hatalı kullanım!

Cihazda hasar!

- ▶ Diyafram hücre ve basınç transimteri birlikte kapalı, dolum sıvısı doldurulmuş ve kalibre edilmiş bir sistem oluşturur. Doldurma deliklerini hiçbir koşulda açmayın.
- ▶ Kapiler boruların bükülmesini engellemek için gerginlik alma sağlayın (bükme yarıçapı ≥ 100 mm (3,94 in)).
- ▶ Diyafram hücrelerinin taşınması için kapiler borular kullanılmamalıdır.
- ▶ Dolum sıvısının uygulama sınırları içinde kalın.

Genel bilgiler

Diyafram hücreleri ve kapiler borular içeren cihazlarda ölçüm hücresini seçerken kapiler borulardaki dolum sıvısı sütununda hidrostatik basınçtan kaynaklanan sıfır noktası kayması dikkate alınmalıdır. Gerekirse sıfırlama ayarı gerçekleştirin. Küçük bir ölçüm aralığına sahip bir ölçüm hücresi seçilirse, bir pozisyon ayarı sonucunda nominal ölçüm hücresi aralığı aşılmış olabilir (doldurma akışkanındaki sıvı sütununun kurulum pozisyonu sonucu oluşan sıfır noktası ofseti nedeniyle pozisyon ayarı).

Kapiler borular içeren cihazların montajı için uygun bir sabitleme braketi (montaj braketi) kullanılması tavsiye edilir.

Kurulum sırasında, kapiler borunun bükülmesini engellemek için gerginlik alma sağlayın (kapiler boru bükme yarıçapı ≥ 100 mm (3,94 in)).

Kapiler boruları titreşimden etkilenmeyecek bir şekilde yerleştirin (ek basınç dalgalanmalarını önlemek için).

Kapiler boruları ısıtma veya soğutma hatlarının yakınına monte etmeyin ve bunları doğrudan güneş ışığına karşı koruyun.

Ek kurulum talimatları için bkz. Applicator "[Sizing Diaphragm Seal](#)".


5.1.5 Yönlendirme

DUYURU

Cihazda hasar!

Isıtılmış bir ölçüm cihazı bir temizleme prosesi sırasında soğutulacak olursa (ör. soğuk suyla), kısa süreli bir vakum ortaya çıkar. Bunun sonucunda basınç kompanzasyon elemanı (1) üzerinden ölçüm hücresine nem girebilir.

► Cihazı aşağıdaki şekilde monte edin.

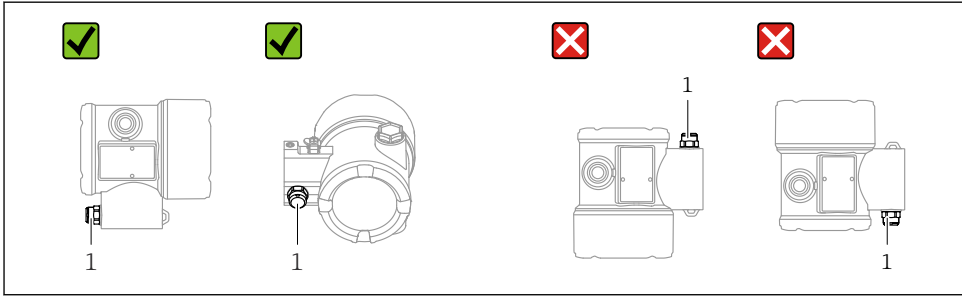

A0038723

- Basınç kompanzasyon elemanı (1) kirlerden arınmış şekilde tutulmalıdır
- Pozisyona bağlı olarak kaydırılabilen sıfır noktasında (tank boş olduğu zaman ölçülen değer sıfır olarak gösterilmez) düzenleme yapılabilir
- Diyafram hücreleri de, kurulum pozisyonuna bağlı olarak sıfır noktasını kaydırır
- Kurulum için kesme cihazlarının ve/veya sifonların kullanımı tavsiye edilir.
- Yönlendirme, ölçüm uygulamasına göre değişir

5.2 Cihazın kurulması

5.2.1 Gazlarda basınç ölçümü

Cihazı, kesme cihazı ile birlikte boşaltma noktasının üzerine monte edin, bu sayede proses içerisine bir yoğunlaşma girmez.

5.2.2 Buharda basınç ölçümü

Transmitter için izin verilen maksimum ortam sıcaklığına uyulmalıdır!

Kurulum:

- Tercihen cihazı, boşaltma noktasının altına dairesel bir sifon ile monte edin. Cihaz, boşaltma noktasının üst tarafına da monte edilebilir.
- Devreye alma öncesinde sifonu sıvı ile doldurun.

Sifon kullanmanın avantajları:

- Ölçüm cihazını kondensat oluşumu ve birikimi yoluyla sıcak, basınçlı ortamdan korur
- Basınç darbelerini azaltır
- Tanımlanan su sütunu sadece minimum (ihmal edilebilir) ölçüm hatası ve cihaz üzerinde minimum (ihmal edilebilir) termal etki oluşturur.



Teknik bilgiler (ör. malzemeler, boyutlar veya sipariş numaraları) için bkz. aksesuar dokümanı SD01553P.

5.2.3 Sıvılarda basınç ölçümü

Cihazı boşaltma noktası ile aynı seviyede veya bunun altında bir kesme cihazı ile monte edin.

5.2.4 Seviye ölçümü

- Cihazı daima en alçak ölçüm noktasının altına monte edin.
- Cihazı şu pozisyonlara monte etmeyin:
 - Dolum perdesinde
 - Tank çıkışında
 - Pompa emme alanında
 - Tankın, karıştırıcıdan gelen basınç dalgalarından etkilenebileceği bir noktasında
- Cihazı bir kesme cihazından aşağıya monte ederseniz, fonksiyon testi ve ayarlama daha kolay gerçekleştirilebilir.

5.2.5 Muhafaza kapaklarının kapatılması

DUYURU

Diş ve muhafaza kapağı kir ve birikinti nedeniyle zarar görmüş!

- ▶ Diş ve muhafaza kapağı üzerindeki kiri temizleyin (ör. kum).
- ▶ Kapağı kapatırken dirençle karşılaşırsanız dişte olabilecek kalıntıları yeniden temizleyin.



Muhafaza dişi

Elektronik sistem ve bağlantı bölgesindeki dişler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

✗ Muhafaza dişlerini yağlamayın.

6 Elektrik bağlantısı

6.1 Bağlantı gereksinimleri

6.1.1 Potansiyel eşitleme

Cihazdaki koruyucu topraklama bağlanmamalıdır. Gerekirse, potansiyel eşleme hattı cihaz bağlanmadan önce cihazın dıştaki topraklama terminaline bağlanabilir.



UYARI

Tutuşabilir kıvılcımlar.

Patlama tehlikesi!


► Lütfen güvenlik talimatları için tehlikeli alanlardaki ayrı dokümantasyona bakın.



Optimum elektromanyetik uyumluluk için:

- Mümkün olan en kısa potansiyel eşleme hattını kullanın.
- Kesit alanı en az $2,5 \text{ mm}^2$ (14 AWG) olmalıdır.


Tek bölmeli muhafaza

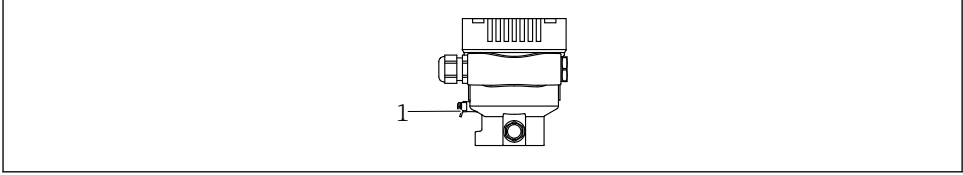

A0045411

1 Potansiyel eşleme hattını bağlamak için topraklama terminali


Çift bölmeli muhafaza

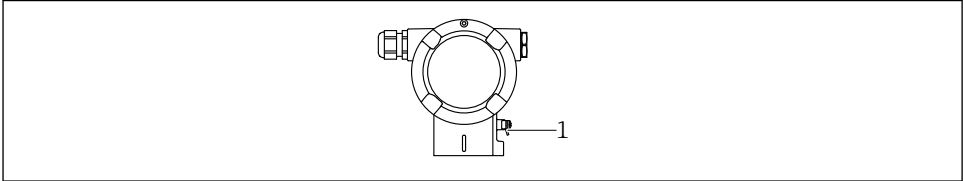

A0045412

1 Potansiyel eşleme hattını bağlamak için topraklama terminali

6.2 Cihazın bağlanması

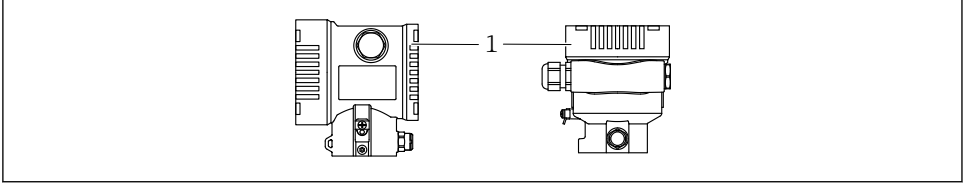

A0043806

1 Bağlantı bölgesi kapağı



Muhafaza dışı

Elektronik sistem ve bağlantı bölgesindeki dişler sürtünme önleyici bir kaplama ile kaplanabilir.

Muhafaza malzemelerinin tümü için aşağıdakiler geçerlidir:

✗ Muhafaza dişlerini yağlamayın.

6.2.1 Besleme voltajı

- Ex d, Ex e, Ex olmayan: besleme voltajı: 10,5 ... 35 V_{DC}
- Ex i: besleme voltajı: 10,5 ... 30 V_{DC}



Güç ünitesi test edilmeli ve güvenlik gereksinimlerini karşıladığından emin olunmalıdır (ör. PELV, SELV, Sınıf 2) ve ünite, ilgili protokoldeki teknik özelliklere uygun olmalıdır. 4 ila 20 mA için, HART ile aynı gereksinimler geçerlidir.


6.2.2 Terminaller

- Besleme voltajı ve iç topraklama terminali
Kelepçe aralığı: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Dış topraklama terminali
Kelepçe aralığı: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.3 Kablo özelliği

- Koruyucu topraklama veya kablo kılıfı topraklaması: nominal kesit alanı > 1 mm² (17 AWG)
Nominal kesit alanı 0,5 mm² (20 AWG) ile 2,5 mm² (13 AWG) arası
- Kablo dış çapı: Ø5 ... 12 mm (0,2 ... 0,47 in) kullanılan kablo rakoruna bağlıdır (Teknik Bilgiler'e bakın)

6.2.4 4-20 mA

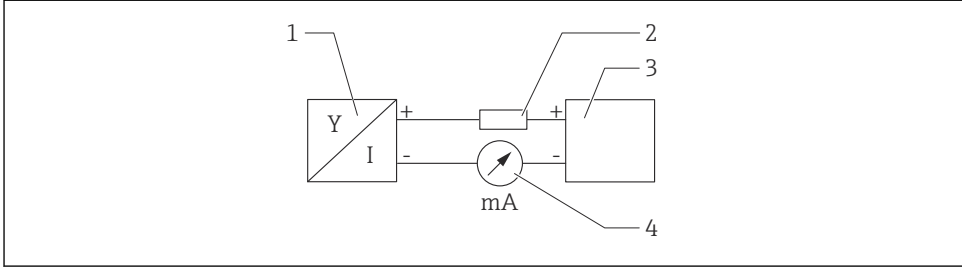

A0028908

1 Blok şeması

- 1 Cihaz
- 2 Yük
- 3 Güç beslemesi
- 4 multimetre

6.2.5 Aşırı voltaj koruması

Opsiyonel aşırı voltaj koruması olmayan cihazlar

Endress+Hauser tarafından sağlanan ekipmanlar IEC / DIN EN 61326-1 ürün standardına uygundur (Tablo 2 Endüstriyel Ortam).

IEC/DIN EN uyarınca port tipine bağlı olarak (DC güç kaynağı, giriş/çıkış portu) geçici aşırı gerilimlere karşı farklı test seviyeleri uygulanır (IEC/DIN EN 61000-4-5 Surge):

DC güç portları ve giriş / çıkış portları için test seviyesi hattan toprağa 1 000 V şeklindedir

Aşırı voltaj kategorisi

Aşırı voltaj kategorisi II

6.2.6 Kablo tesisatı

UYARI

Besleme voltajı bağlanabilir!

Elektrik çarpması ve/veya patlama tehlikesi!


- ▶ Cihazı tehlikeli alanlarda çalıştırırken, ulusal standartlara ve Güvenlik Talimatlarında (XA) belirtilen özelliklere uygun olduğundan emin olun. Belirtilen kablo rakorunu kullanın.
- ▶ Besleme voltajı isim plakasındaki teknik özelliklere uygun olmalıdır.
- ▶ Cihazı bağlamadan önce besleme voltajını kesin.
- ▶ Gerekirse, potansiyel eşleme hattı güç beslemesi hatları bağlanmadan önce cihazın dış topraklama terminaline bağlanabilir.
- ▶ IEC/EN 61010 uyarınca cihaz için uygun bir devre kesici kullanılmalıdır.
- ▶ Kablolar yeterince yalıtılmış olmalıdır, besleme voltajına ve aşırı voltaj kategorisine gereken özen gösterilmelidir.
- ▶ Bağlantı kabloları ortam sıcaklığına dikkat edilerek yeterli sıcaklık stabilitesi sunmalıdır.
- ▶ Cihazı sadece kapakları kapalıyken çalıştırın.
- ▶ Ters polarite, HF etkileri ve aşırı voltaj piklerine karşı koruyucu devreler kurulmuştur.

Cihazı şu sırayla bağlayın:

1. Kapak kilidini açın (varsa).
2. Kapağın vidalarını sökün.
3. Kabloları kablo rakorları veya kablo girişlerinden geçirin.
4. Kabloları bağlayın.
5. Sızdırmaz hale gelmeleri için kablo rakorlarını veya kablo girişlerini sıkın. Muhafaza girişini karşı yönde sıkıştırın. M20 kablo rakoru için düz AF24/25 8 Nm (5,9 lbf ft) genişliklerinde uygun bir takım kullanın.
6. Kapağı güvenli bir şekilde bağlantı bölmesine vidalayın.
7. Varsa: Aylan anahtarı ile kapağın kilidini sıkıştırın 0,7 Nm (0,52 lbf ft) $\pm 0,2$ Nm (0,15 lbf ft).

6.2.7 Terminal ataması

Tek bölmeli muhafaza

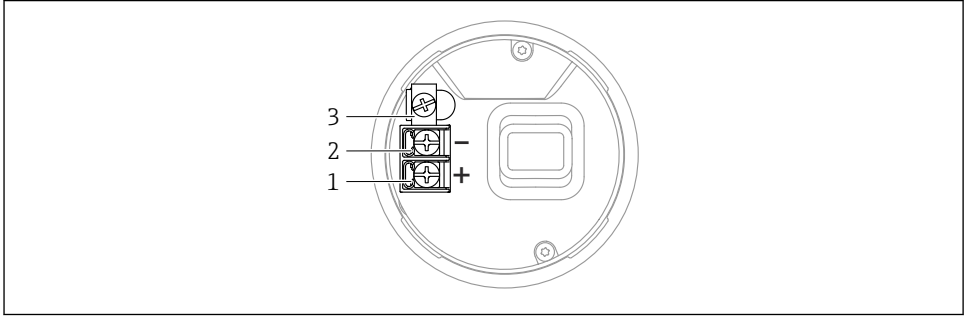


A0042594

2 Bağlantı bölgesindeki bağlantı terminalleri ve topraklama terminali

- 1 Artı terminal
- 2 Eksi terminal
- 3 İç topraklama terminali

Çift bölmeli muhafaza

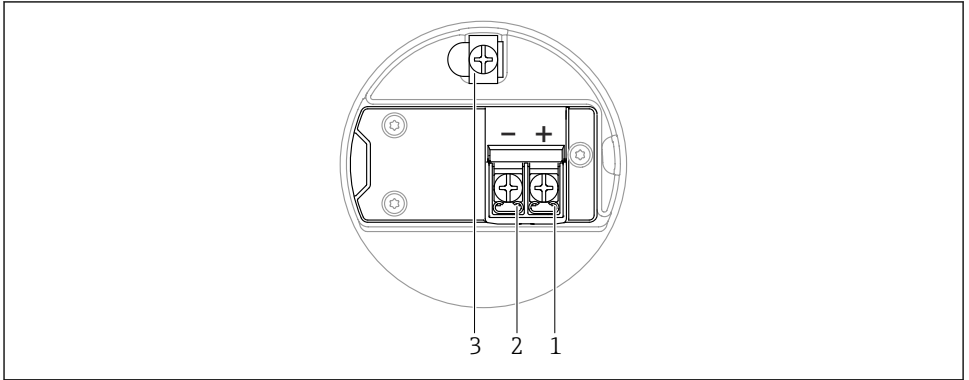

A0042803

3 Bağlantı bölgesindeki bağlantı terminalleri ve topraklama terminali

- 1 Artı terminal
- 2 Eksi terminal
- 3 İç topraklama terminali

6.2.8 Kablo girişleri


Kablo girişi tipi sipariş edilen cihaz versiyonuna göre değişir.



Bağlantı bölmesine nem girmemesi için bağlantı kabloları her zaman aşağı yönlü olarak döşenmelidir.

Gerekirse bir damlama döngüsü oluşturun veya ortam koruma kapağı kullanın.


Tek bölmeli muhafaza

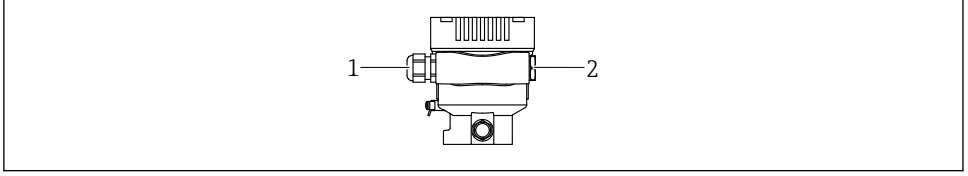

A0045413

- 1 Kablo girişi
- 2 Kör tapa

Çift bölmeli muhafaza

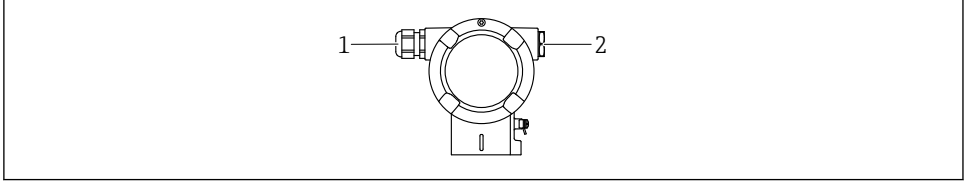

A0045414

- 1 Kablo girişi
- 2 Kör tapa


6.2.9 Mevcut cihaz fişleri



Bir fişe sahip cihazlar olması durumunda bağlantı amacıyla muhafazanın açılması gerekli değildir.

Cihaz içine nem girmesini önlemek için birlikte verilen yalıtım öğelerini kullanın.

Bir Harting fişi Han7D bulunan cihazlar

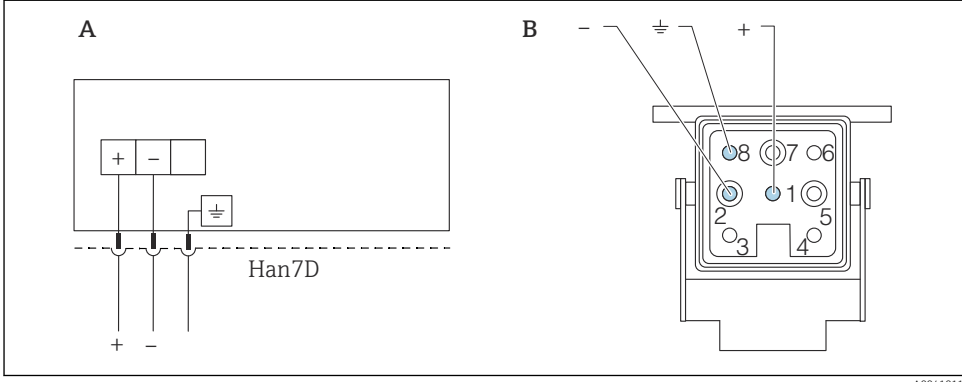

A0041011

- A Harting Han7D konnektörlü ölçüm cihazları için elektrik bağlantısı
 B Cihazdaki takılabilir bağlantının görünümü
 - Kahverengi
 ≡ Yeşil/sarı
 + Mavi

6.3 Koruma derecesinin temin edilmesi

6.3.1 Kablo girişleri

- Rakor M20, plastik, IP66/68 TİP 4X/6P
- Rakor M20, nikel kaplama pirinç, IP66/68 TİP 4X/6P
- Rakor M20, 316L, IP66/68 TİP 4X/6P
- Diş M20, IP66/68 TİP 4X/6P
- Diş G1/2, IP66/68 TİP 4X/6P
 G1/2 dişli seçilirse, cihaz standart olarak bir M20 dişli ile birlikte teslim edilir ve teslimata bir G1/2 adaptörü ve ilgili dokümantasyon dahildir
- Diş NPT1/2, IP66/68 TİP 4X/6P
- Kör tapa taşıma koruması: IP22, TİP 2
- *Kablo 5 m, IP66/68 TİP 4X/6P kablo üzerinden baskı kompanzasyonu
- *Valf soketi ISO4400 M16, IP65 TİP 4X
- HAN7D fiş, 90 derece, IP65 NEMA Tip 4X
- M12 fiş
 Muhafaza kapalı ve bağlantı kablosu takılı olduğu zaman: IP66/67, NEMA Tip 4X
 Muhafaza açık veya bağlantı kablosu takılı olmadığı zaman: IP20/, NEMA Tip 1X


DUYURU

M12 ve HAN7D fiş: hatalı kurulum IP koruma sınıfını geçersiz hale getirebilir!

- ▶ Koruma derecesi sadece kullanılan bağlantı kablosunun takılı ve tamamen sıkılmış olması halinde geçerlidir.
- ▶ Koruma derecesi sadece kullanılan bağlantı kablosunun IP67, NEMA Tip 4X standardına uygun olması halinde geçerlidir.
- ▶ IP koruma sınıfları sadece veya kör tapa kullanıldığında veya kablo bağlı olduğunda korunur.

7 Çalıştırma seçenekleri

7.1 Elektronik parçadaki çalıştırma tuşları ve DIP siviçler

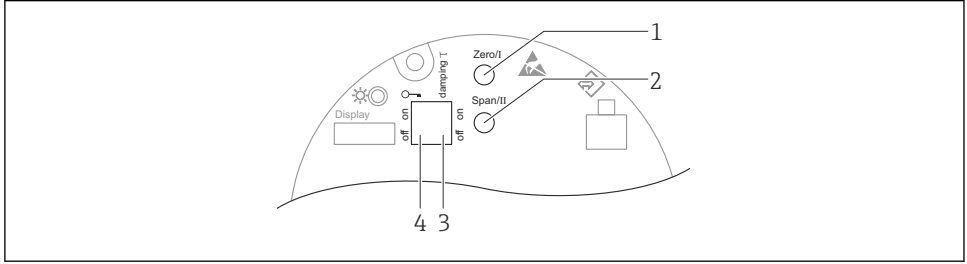

A0039344

- 1 Alt aralık değeri için çalıştırma tuşu (Zero)
- 2 Üst aralık değeri için çalıştırma tuşu (Span)
- 3 Sensör bastırımı için DIP siviçi
- 4 Cihazın kilitlemesi veya kilidinin açılması için DIP siviçi



DIP siviçi ayarlarının diğer çalıştırma yöntemleriyle yapılan ayarlara göre önceliği vardır (ör. FieldCare/DeviceCare).

7.2 menüsüne erişim


7.2.1 Cihaz ekranı (opsiyonel)

Fonksiyonlar:

- Ölçülen değerleri, hata ve uyarı mesajlarını görüntüleme
- Daha kolay kullanım için cihaz ekranı çıkartılabilir



Cihaz ekranları Bluetooth® kablosuz teknolojisi ek seçeneği ile sunulmuştur.

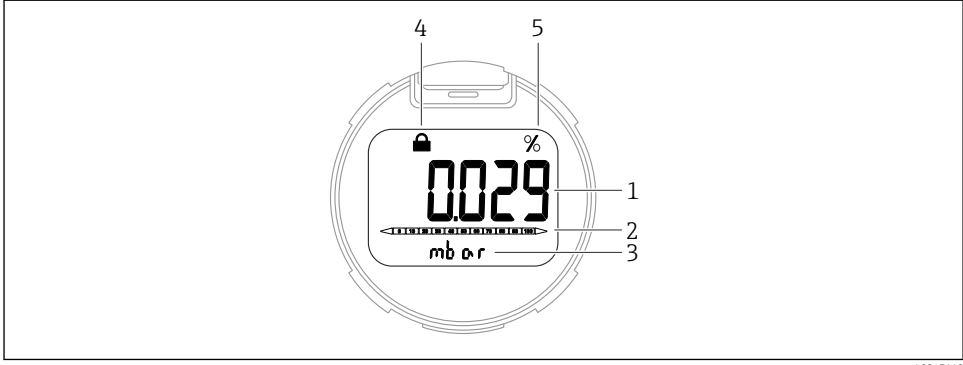

A0047140

4 Segmentli gösterge

- 1 Ölçülen değer (maks. 5 basamak)
- 2 Akım çıkışı ile orantılı çubuklu grafik (belirtilen basınç aralığını ifade eder)
- 3 Ölçülen değer birimi
- 4 Kilitleme (Cihaz kilitlendiğinde sembol görünür)
- 5 Ölçülen değer çıkışı %

8 Devreye alma

8.1 Hazırlık adımları

Ölçüm aralığı ve ölçülen değerın iletildiği birim, isim plakasındaki teknik özelliklerde belirtildiği şekildedir.

⚠ UYARI

İzin verilen maksimum/minimum değerın üzerinde veya altında kalan proses basıncı!

Parçaların patlaması halinde yaralanma riski! Basınç çok yüksekse uyarılar görüntülenir.

- Cihazda izin verilen minimum basıncın altında veya izin verilen maksimum basıncın üzerinde bir basınç mevcutsa, bir mesaj verilir.
- Cihazı sadece ölçüm aralık limitlerinde kullanın.

8.1.1 Teslimat durumu

Özel ayarlar sipariş edilmediyse:

- Belirlenen ölçüm hücresinin nominal değeriyle tanımlanan kalibrasyon değerleri
- Alarm akımı min. değere (3,6 mA) ayarlanmıştır (sipariş sırasında başka bir seçenek belirtilmemişse)
- DIP svici Kapalı konumunda

8.2 Fonksiyon kontrolü

Ölçüm noktasında çalışma yapmadan önce fonksiyon kontrolü gerçekleştirin:

- "Kurulum sonrası kontrolü" kontrol listesi (bkz. "Kurulum" bölümü)
- "Bağlantı sonrası kontrolü" kontrol listesi (bkz. "Elektrik bağlantısı" bölümü)

8.3 Çalışma dilini ayarlama

8.3.1 Çalıştırma aracı

İlgili çalıştırma aracının açıklamasına bakın.

8.4 Ölçüm enstrümanının konfigürasyonu

8.4.1 Elektronik parçadaki tuşlar ile devreye alma

Aşağıdaki fonksiyonlar elektronik parça üzerindeki tuşlar aracılığıyla mümkündür:

- Pozisyon ayarlama (sıfır noktası düzeltme)
Cihazın yönü basınçta kaymaya neden olabilir
Bu basınç kayması, pozisyon ayarlamasıyla düzeltilebilir
- Alt aralık değeri ve üst aralık değerinin ayarlanması
Uygulanan basınç, sensörün nominal basınç sınırları içinde olmalıdır (isim plakasındaki özelliklere bakın)
- Cihazın sıfırlanması

Pozisyon ayarlamayı yapma

1. Cihaz istenen pozisyonda monte edilir ve basınç uygulanmaz.
2. "Zero" ve "Span" tuşlarına eş zamanlı olarak en az 3 saniye basın.
3. LED kısa süreliğine yandığında, pozisyon ayarlama için mevcut basınç kabul edilmiştir.

Alt aralık değerinin ayarlanması (basınç veya ölçekli değişken)

1. Alt aralık değeri için istenen basınç cihazda mevcuttur.
2. "Zero" tuşunu en az 3 saniye basılı tutun.
3. LED kısa süreliğine yandığında, düşük aralık değeri için mevcut basınç kabul edilmiştir.

Üst aralık değerinin ayarlanması (basınç veya ölçekli değişken)

1. Üst aralık değeri için istenen basınç cihazda mevcuttur.
2. "Span" tuşunu en az 3 saniye basılı tutun.
3. LED kısa süreliğine yandığında, üst aralık değeri için mevcut basınç kabul edilmiştir.
4. Elektronik parça üzerindeki LED yanmadı mı?

↳ Üst aralık değeri için uygulanan basınç kabul edilmemiştir.

PV ata parametresi parametresinde **Ölçekli değişken** seçeneği seçeneği ve **Ölçekli değişken transfer fonksiyonu** parametresi parametresinde **Tablo** seçeneği seçeneği seçilmemişse, ıslak kalibrasyon yapılamaz.

Ayarların kontrolü (basınç veya ölçekli değişken)

1. Alt aralık değerini görüntülemek için "Zero" tuşuna kısaca basın (yaklaşık 1 saniye).

2. Üst aralık değerini görüntülemek için "Span" tuşuna kısaca basın (yaklaşık 1 saniye).
3. Kalibrasyon ofsetini görüntülemek için "Zero" ve "Span" tuşlarına aynı anda kısaca basın (yaklaşık 1 saniye).

Cihazın sıfırlanması

- "Zero" ve "Span" tuşlarını en az 12 saniye boyunca aynı anda basılı tutun.



71715236

www.addresses.endress.com
