Manuel d'utilisation **DUSTHUNTER SB**

Appareil de mesure de concentration en poussières





Produit décrit

Nom du produit :	DUSTHUNTER SB
Variantes :	DUSTHUNTER SB50
	DUSTHUNTER SB100

Fabricant

Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG Bergener Ring 27 01458 Ottendorf-Okrilla Allemagne

Informations légales

Ce document est protégé par des droits d'auteur. Les droits ainsi obtenus restent acquis à la société Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. La reproduction complète ou partielle de ce document n'est autorisée que dans les limites des dispositions légales de la loi sur les droits d'auteur.

Toute modification, résumé ou traduction de ce document est interdit sans autorisation expresse écrite de la société Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.

Toutes les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

© Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG. Tous droits réservés.

Document original

Ce document est un document original du fabricant Endress+Hauser SICK GmbH+Co. KG.



Contenu

1	Info	rmation	s importar	ntes	7
	1.1	Risques	s principaux.		7
		1.1.1	Risques d	ûs aux gaz brûlants et/ou agressifs et/ou aux haut	es
			pressions		7
		1.1.2	Risque dû	au matériel électrique	7
		1.1.3	Danger di) à un rayonnement laser	7
	1.2	Symbol	es et conver	itions dans ce document	8
		1.2.1	Symboles	d'avertissement	8
		1.2.2	Degrés d'a	avertissement/Glossaire de signalisation	8
		1.2.3	Symboles	des remarques	8
	1.3	Utilisati	on normale.		8
	1.4	Respon	sabilité de l'	utilisateur	9
		1.4.1	Généralite	és	9
		1.4.2	Prescripti	ons de sécurité et mesures de protection	9
2	Des	cription	du produit		11
	2.1	Principe	e de mesure	, grandeurs mesurées	11
		2.1.1	Principe d	e fonctionnement	11
		2.1.2	Temps d'a	amortissement	13
		2.1.3	Contrôle d	le fonctionnement	14
	2.2	Compos	sants de l'ap	pareil	16
		2.2.1	Emetteur,	/récepteur	17
		2.2.2	Bride à tu	be	19
		2.2.3	Unité de c	commande MCU	20
			2.2.3.1	Interfaces standard	20
			2.2.3.2	Versions	21
			2.2.3.3	Codage	23
			2.2.3.4	Options	24
			2.2.3.5	Modules	24
		2.2.4	Option so	ufflerie externe	26
		2.2.5	Accessoir	es d'installation	26
		2.2.6	Dispositif	de test de linéarité	27
	2.3	Configu	ration de l'a	ppareil	28
	2.4	SOPAS	ET (Program	me PC)	29
3	Mor	itage et	installatio	n	30
	3.1	Planific	ation du pro	jet	30
	3.2	Montag	e	·	32
		3.2.1	Monter la	bride à tube	32
		3.2.2	Travaux à	exécuter	33
		3.2.3	Montage	de l'unité de commande MCU	34
		3.2.4	Montage	de l'option soufflerie externe	36
		3.2.5	Travaux d	e montage	37
		3.2.6	Montage	des capot de protection contre les intempéries	38

3.3	Installat	ion électrique	9	39
	3.3.1	Sécurité éle	ectrique	39
		3.3.1.1	Sectionneurs installés réglementairement	39
		3.3.1.2	Dimension correcte des câbles	39
		3.3.1.3	Mise à la terre des appareils	39
		3.3.1.4	Responsabilité de la sécurité du système	39
	3.3.2	Généralités	s, conditions	40
	3.3.3	Installation	de l'alimentation en air de ventilation	40
		3.3.3.1	Unité de commande avec alimentation en air de ventilation intégrée (MCU-P)	e 40
		3.3.3.2	Option soufflerie externe	41
		3.3.3.3	Installer le clapet anti-retour	42
	3.3.4	Connexion	de l'unité de commande MCU	43
		3.3.4.1	Travaux à exécuter	43
		3.3.4.2	Connexions de la platine processeur MCU	44
		3.3.4.3	Raccordement du câble de liaison à la MCU	45
		3.3.4.4	Raccordement standard	46
	3.3.5	Raccordem	ent de la commande à distance MCU	47
		3.3.5.1	Raccordement de l'unité de commande MCU	47
		3.3.5.2	Raccordement de l'unité de commande à distan MCU	nce 47
	3.3.6	Installation	des modules interface E/S (option)	49
Mise	en serv	ice et para	métrage	50
4.1	Principe	s		50
	4.1.1	Généralités	S	50
	4.1.2	Installer SC	PAS ET	51
		4.1.2.1	Mot de passe pour menus SOPAS ET	51
	4.1.3	Liaison à l'a	appareil via un câble USB	51
		4.1.3.1	Trouver un port COM DUSTHUNTER	51
	4.1.4	Liaison à l'a	appareil via Ethernet (option)	53
4.2	Installat	ion de l'émet	teur/récepteur	54
	4.2.1	Raccordem	ent de l'E/R à l'air de ventilation	54
	4.2.2	Monter l'E/	R sur le conduit et le raccorder	54
	4.2.3	Aligner le re	écepteur de contrôle	55
	4.2.4	Assigner l'é SOPAS ET).	metteur/récepteur au lieu de mesure (dans	57

4.3	Paramé	étrage en standard	58
	4.3.1	Réglage de la MCU sur l'E/R	58
	4.3.2	Réglages d'usine	59
	4.3.3	Programmer le contrôle du fonctionnement	60
	4.3.4	Paramétrage des sorties analogiques	61
	4.3.5	Paramétrage des entrées analogiques	63
	4.3.6	Réglage du temps d'amortissement	64
	4.3.7	Etalonnage de la mesure de concentration	65
	4.3.8	Sauvegarde des données dans SOPAS ET	67
	4.3.9	Démarrage du mode mesure	68
4.4	Paramé	étrage des modules interfaces	69
	4.4.1	Généralités	69
	4.4.2	Paramétrage module Ethernet	70
4.5	Utilisati	ion/paramétrage via l'option écran LCD	71
	4.5.1	Généralités concernant l'utilisation	71
	4.5.2	Mot de passe et niveau d'utilisation	71
	4.5.3	Structure de menus	72
	4.5.4	Paramétrage	72
		4.5.4.1 MCU	72
		4.5.4.2 Emetteur/récepteur	75
	4.5.5	Modifier les réglages de l'écran à l'aide de SOPAS ET	76
Mai	ntonano		79
5 1	Gánóra	litác	10 79
5.1	Mainto	nanca da l'émattaur/récontaur	۲۵ ۵۵
5.2	Entrotic	nance de l'elimentation on air de ventilation	80 84
5.5	5 2 1	Unité de commande MCL P avec alimentation en air de	
	5.5.1	ventilation intégrée	85
	5.3.2	Option soufflerie externe	
5.4	Mise ho	ors service	87
Dép	annage		88
6.1	Généra	lités	88
6.2	Emette	ur/récepteur	89
6.3	Unité d	e commande MCU	90
	6.3.1	Dysfonctionnements	90
	6.3.2	Messages d'avertissement et de panne dans le programm SOPAS ET	ie 90
	6.3.3	Changement du fusible	92

5

7	Spéc	ification	S	93
	7.1	Conform	ités	93
	7.2	Caractér	istiques techniques	94
	7.3	Dimensio	ons, numéros de commande	96
		7.3.1	Bride à tube	97
		7.3.2	Unité de commande MCU	98
		7.3.3	Option soufflerie externe	100
		7.3.4	Capots de protection contre les intempéries	101
	7.4	Accessoi	res	102
		7.4.1	Câble liaison E/R - MCU	102
		7.4.2	Alimentation en air de ventilation	102
		7.4.3	Pièces de montage	102
		7.4.4	Accessoires pour contrôle de l'appareil	102
		7.4.5	Options pour unité de commande MCU	103
		7.4.6	Divers	103
	7.5	Consom	mables pour un fonctionnement pendant 2 ans	103
		7.5.1	Unité de commande MCU avec alimentation en air de ventilation intégrée	
		7.5.2	Option soufflerie externe	103

1 Informations importantes

1.1 Risques principaux

1.1.1 Risques dûs aux gaz brûlants et/ou agressifs et/ou aux hautes pressions

Les sous-ensembles optiques sont montés directement sur le conduit de gaz. Pour les installations à faible potentiel de risque (absence de risques pour la santé, pression ambiante, basses températures), le montage et le démontage du système peuvent s'effectuer lorsque l'installation est en marche si les prescriptions et les dispositions de sécurité en vigueur concernant l'installation sont respectées et si les mesures de protection nécessaires et appropriées sont prises.



AVERTISSEMENT : risques dûs aux gaz d'échappement

Sur les installations comportant des gaz dangereux pour la santé, des fortes pressions, des températures élevées, ne monter/démonter les E/R montés sur le conduit que lorsque l'installation est au repos.

1.1.2 Risque dû au matériel électrique



AVERTISSEMENT : risques dûs à la tension d'alimentation

- Le système de mesure DUSTHUNTER SB est un équipement électrique.
 Déconnecter les câbles d'alimentation lors de tous travaux de raccordement au réseau ou sur des composants sous tension.
- Remettre en place tout système de protection contre des contacts accidentels, éventuellement enlevé, avant de reconnecter la tension d'alimentation.

1.1.3 Danger dû à un rayonnement laser



AVERTISSEMENT : danger dû à un rayonnement laser

- Ne jamais regarder directement un rayon laser
- Ne pas diriger le rayon laser sur des personnes
- ► Faire attention aux réflexions du rayon laser.

1.2 Symboles et conventions dans ce document

1.2.1 Symboles d'avertissement



1.2.2 Degrés d'avertissement/Glossaire de signalisation

Danger

Danger immédiat pour l'homme avec conséquence certaine de lésion grave ou de mort. Avertissement Danger pour l'homme avec conséquence possible de lésion grave ou de mort. Attention Danger avec conséquence possible de lésion plus ou moins grave. Important Danger avec conséquence possible de dommage matériel.

1.2.3 Symboles des remarques

Symbole	Signification
!	Information technique importante pour cet appareil
4	Information importante sur les fonctions électriques ou électroniques

1.3 Utilisation normale

Destination de l'appareil

Le système de mesure DUSTHUNTER SB est exclusivement destiné à la mesure en continu de la concentration en poussières dans des conduits d'évacuation de gaz ou d'air.

Utilisation correcte

- N'utiliser l'appareil que conformément aux descriptions du présent manuel d'utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de toute autre utilisation.
- Respecter toutes les mesures nécessaires pour assurer la durabilité de l'appareil, p. ex. en ce qui concerne l'entretien et l'inspection ou le transport et le stockage.
- Ne pas enlever, ajouter ou modifier des composants sur ou dans l'appareil si cela n'est pas décrit et spécifié par une information officielle du fabricant. Dans le cas contraire :

 l'appareil pourrait devenir dangereux
 - toute garantie du fabricant est supprimée

Restrictions d'utilisation

• Le système de mesure DUSTHUNTER SB n'est pas homologué pour une utilisation dans les zones explosives.

1.4 Responsabilité de l'utilisateur

1.4.1 Généralités

Utilisateur prévu

Seul un personnel qualifié, pouvant évaluer, en raison de sa formation et de ses connaissances techniques ainsi que de ses connaissances des réglementations correspondantes, les travaux qui lui sont confiés et reconnaître les risques qui en découlent, est autorisé à installer et utiliser le système de mesure DUSTHUNTER SB.

Conditions locales particulières

- Lors de la préparation et de l'exécution des travaux, respecter les prescriptions légales en vigueur pour l'installation correspondante ainsi que les règlements techniques découlant de ces prescriptions.
- Lors de tous travaux, agir en fonction des conditions locales, spécifiques à l'installation et des risques engendrés par son fonctionnement ainsi que des prescriptions techniques.

Conservation des documents

Les manuels d'utilisation faisant partie du système de mesure ainsi que les documentations de l'installation doivent être présents sur site et être consultables à tout moment. En cas de changement de propriétaire, transmettre tous les documents correspondants au nouveau propriétaire du système de mesure.

1.4.2 Prescriptions de sécurité et mesures de protection

Dispositifs de protection



INFORMATION :

En fonction du potentiel de risque, des dispositifs de protection appropriés et des équipements personnels de sécurité doivent être disponibles en nombre suffisant et être utilisés par le personnel.

Comportement en cas de défaillance de l'air de ventilation

L'alimentation en air de ventilation sert à protéger contre les gaz brûlants ou agressifs les modules optiques montés sur la canalisation. Elle doit rester en marche même lorsque l'installation est à l'arrêt. Les modules optiques risquent d'être détériorés en peu de temps si l'alimentation en air de ventilation tombe en panne.



INFORMATION :

S'il n'existe pas de trappe à fermeture rapide :

- L'utilisateur doit veiller à ce que :
- L'alimentation en air de ventilation fonctionne sûrement et sans interruption.
- Toute défaillance de l'alimentation en air de ventilation soit immédiatement détectée (p. ex. en utilisant des pressostats).
- Les modules optiques soient enlevés du conduit en cas de défaillance de l'alimentation en air de ventilation et que l'ouverture du conduit soit obturée (p. ex. à l'aide d'un couvercle pour bride).

Mesures préventives pour assurer la sécurité de fonctionnement



INFORMATION :

L'utilisateur doit veiller à ce que :

- Aucune défaillance ou erreur de mesure ne risque de générer des états opérationnels dangereux ou provoquant des dommages,
- Les travaux d'entretien et d'inspection prévus soient effectués régulièrement par un personnel qualifié et expérimenté.

Détection des défauts

Tout changement par rapport au fonctionnement normal constitue un indice sérieux de dysfonctionnement. Par exemple :

- Affichage d'avertissements
- Fortes dérives des résultats de mesure.
- Augmentation de la consommation de courant.
- Augmentation de la température de certains composants du système.
- Déclenchement de dispositifs de contrôle.
- Dégagement d'odeurs ou de fumées.
- Fort encrassement.

Prévention des dommages

INFORMATION :

Afin d'éviter des défauts pouvant provoquer à leur tour directement ou indirectement des dommages corporels ou matériels, l'utilisateur doit veiller à ce que :

- Le personnel chargé de l'entretien puisse intervenir à tout moment et le plus rapidement possible.
- Le personnel chargé de l'entretien soit suffisamment qualifié pour pouvoir réagir aux pannes du système de mesure et aux dysfonctionnements pouvant en résulter (p. ex. en cas d'utilisation du système à des fins de régulation et de commande).
- L'équipement défectueux soit immédiatement déconnecté en cas de doute et que la déconnexion ne provoque pas de dysfonctionnements en chaîne.

Raccordement électrique

L'appareil doit pouvoir être coupé par un sectionneur/disjoncteur selon la EN 61010-1.

2 Description du produit

2.1 Principe de mesure, grandeurs mesurées

2.1.1 Principe de fonctionnement

Le système de mesure fonctionne selon le principe de la lumière diffusée (diffusion en retour). Une diode laser irradie les particules de poussières de l'écoulement de gaz avec une lumière modulée dans le domaine visible (longueur d'onde d'environ 650 nm). La lumière diffusée par les particules est détectée par un détecteur haute sensibilité, amplifiée électriquement et envoyée dans le canal de mesure d'un microprocesseur, composant central du système électronique de mesure, de commande et de traitement. L'intersection du faisceau d'émission avec l'angle d'ouverture du récepteur détermine le volume de gaz mesuré par l'appareil.

Le contrôle continu de la puissance d'émission permet de détecter les variations de luminosité les plus faibles du faisceau lumineux émis et d'en tenir compte pour déterminer le signal de mesure.



Fig. 1 : Principe de mesure

Un récepteur de contrôle supplémentaire supprime les influences du rayonnement d'arrière-plan et de la lumière ambiante sur la mesure. Il est réglé de sorte que les surfaces de projection du récepteur de mesure et du récepteur de contrôle soient superposées sur la paroi opposée du conduit (voir «Compensation du rayonnement de l'arrière-plan et de la luminosité ambiante», page 12). Le signal mesuré par le récepteur de contrôle (résultant du rayonnement de l'arrière-plan et de la luminosité ambiante) est soustrait du signal mesuré par le récepteur de mesure. Pour s'adapter aux différents diamètres internes des conduits, l'inclinaison du récepteur de contrôle peut être modifiée. Pour des conduits de très petit diamètre (conditions les plus défavorables pour l'illumination de l'arrière-plan), il peut être nécessaire d'utiliser, entre autres, un petit piège à lumière.



Fig. 2 : Compensation du rayonnement de l'arrière-plan et de la luminosité ambiante

Détermination de la concentration en poussières

L'intensité mesurée de la lumière diffusée (SL) est proportionnelle à la concentration en poussières (c). Mais comme l'intensité de la lumière diffusée dépend non seulement du nombre et de la grosseur des particules, mais aussi de leurs propriétés optiques, le système de mesure doit être étalonné par une mesure comparative gravimétrique pour obtenir une mesure exacte de la concentration en poussières. Les coefficients d'étalonnage ainsi déterminés peuvent être entrés directement dans le système de mesure sous la forme :

 $c = cc2 \cdot Sl^2 + cc1 \cdot Sl + cc0$

(Entrée voir «Etalonnage de la mesure de concentration», page 65 ; réglages standard d'usine : cc2 = 0, cc1 = 1, cc0 = 0).

2.1.2 Temps d'amortissement

Le temps d'amortissement est le temps nécessaire pour atteindre 90 % de l'amplitude finale après une modification brusque du signal de mesure. Il peut se régler librement entre 1 et 600 s. Plus le temps d'amortissement augmente, plus les variations de courte durée de la valeur mesurée et les perturbations de courte durée sont amorties, le signal de sortie devient ainsi toujours «plus calme».



2.1.3 Contrôle de fonctionnement

Afin de vérifier automatiquement le fonctionnement du système, on peut, à partir d'un moment déterminé, déclencher une fonction de contrôle à intervalles fixes. Le paramétrage se fait via le programme utilisateur SOPAS ET (voir «Programmer le contrôle du fonctionnement», page 60). Des écarts inadmissibles par rapport au comportement normal sont alors signalés comme défauts. En cas de défaut de l'appareil, un contrôle de fonctionnement peut être déclenché manuellement pour localiser les causes possibles de la panne.

+1→ Informations complémentaires → Notice d'entretien

La fonction de contrôle consiste :

- pendant env. 30 s : mesure du point zéro, de la valeur de référence et de l'encrassement des surfaces optiques (pas sur le DUSTHUNTER SB50)
 Le temps de mesure dépend de l'augmentation de la valeur d'encrassement (variation > 0,5 % → mesure répétée jusqu'à deux fois).
- toutes les 90 s (valeur standard), en une sortie des valeurs mesurées (durée paramétrable, voir «Programmer le contrôle du fonctionnement», page 60).





- La sortie analogique doit être activée pour sortir les valeurs de contrôle sur cette sortie (voir «Paramétrage des sorties analogiques», page 61).
 - Pendant la détermination des valeurs de contrôle, la dernière valeur mesurée est présente sur la sortie analogique.
 - Si les valeurs de contrôle ne sont pas présentes sur la sortie analogique, la valeur mesurée actuelle sera sortie à la fin de la détermination des valeurs de contrôle.
 - Pendant un contrôle du fonctionnement, le relais 3 est enclenché (voir «Connexions de la platine processeur MCU», page 44) et la DEL verte dans la fenêtre de contrôle de l'E/R clignote (voir «Emetteur/récepteur», page 17).
 - Lorsque le système de mesure se trouve en mode «maintenance», la fonction de contrôle n'est pas démarrée automatiquement.
 - Pendant le cycle de contrôle, l'écran LCD de l'unité de commande affiche «Function control» (Contrôle du fonctionnement).
 - En cas de modification du moment de démarrage ou de l'intervalle entre cycles, un cycle de contrôle se trouvant dans la période entre le paramétrage et le nouveau moment de démarrage sera encore effectué.
 - La modification de l'intervalle de temps sera active à partir du moment de démarrage suivant.

Mesure du point zéro

Pour effectuer le contrôle du point zéro, la diode émettrice est déconnectée de sorte qu'aucun signal n'est reçu. Cela permet de détecter fiablement d'éventuelles dérives ou des déviations du point zéro dans l'ensemble du système (dues p. ex. à un défaut électronique). Si la valeur du «zéro» se trouve en dehors de la plage spécifiée, un signal d'alarme est généré.

Mesure de la valeur de contrôle (test référence)

L'intensité de la lumière d'émission varie entre 70 et 100 % pendant la détermination de la valeur de contrôle. L'intensité lumineuse reçue est comparée à la valeur par défaut (70 %). Le système de mesure génère un signal d'erreur si les écarts sont supérieurs à ± 2 %. Le message défaut est supprimé lorsque le contrôle suivant est effectué avec succès. La valeur de contrôle est déterminée avec une grande précision en évaluant statistiquement un grand nombre de changements d'intensité.

Sur le DUSTHUNTER SB100 la valeur de contrôle est déterminée lorsque le groupe optique se trouve en position «référence» (voir «Mesure de l'encrassement», page 15).

Sur le Dusthunter SB50 , en cas de très faibles concentrations en poussières (< env. 1 mg/ m^3), la valeur théorique calculée (70%) est envoyée en sortie.

Mesure de l'encrassement (uniquement sur le -DUSTHUNTER SB100)

Le faisceau de l'émetteur est dévié par l'insertion d'un bloc optique et envoyé directement sur le récepteur. Pour éviter une saturation du récepteur, l'intensité lumineuse est alors réduite à une valeur normale à l'aide d'un filtre d'atténuation intégré. La valeur mesurée et celle déterminée lors du réglage d'usine, sont utilisées pour calculer un facteur de correction. De cette manière, les salissures éventuelles sont totalement compensées.

Pour les valeurs d'encrassement < 30 %, une valeur analogique proportionnelle à l'encrassement comprise entre le live zero et 20 mA est envoyée sur la sortie analogique ; en cas de dépassement de cette valeur, l'état «Défaut» est sorti (sur la sortie analogique : le courant défaut paramétré en ce cas ; voir «Réglages d'usine», page 59, voir «Paramétrage des sorties analogiques», page 61).

Fig. 5 : Mesure de l'encrassement



2.2 Composants de l'appareil

Le système de mesure DUSTHUNTER SB est composé des éléments suivants :

- Emetteur / récepteur DHSB-T
- Câble de connexion pour liaison de l'émetteur/récepteur à l'unité de commande MCU (longueurs 5 m, 10 m)
- Bride à tube
- Unité de commande MCU pour commande, traitement et sortie des données de(s) E/R connectée(s) via l'interface RS485
 - avec alimentation en air de ventilation intégrée, pour pression interne dans le conduit de -50 à +2 hPa
 - sans alimentation en air de ventilation, mais avec nécessité d'installer en supplément
 :
- l'option soufflerie externe, pour pression intérieure dans le conduit de -50 à +30 hPa



Fig. 6 : Composants du DUSTHUNTER SB

Communication entre émetteur/récepteur et MCU

En standard : chaque unité émettrice/réceptrice est connectée à une unité de commande par un câble de connexion.

2.2.1 Emetteur/récepteur

L'émetteur/récepteur contient les sous-ensembles optiques et électroniques pour envoyer et recevoir le faisceau lumineux ainsi que pour analyser et traiter le signal. La transmission des données et l'alimentation (24 V CC) de l'unité de commande MCU se font via un câble blindé à 4 fils avec connecteur. Une interface RS485 est disponible à des fins de maintenance. Un manchon d'air de ventilation amène de l'air propre pour refroidir l'appareil et maintenir les surfaces optiques propres.

L'émetteur/récepteur est fixé au conduit à l'aide d'une bride à tube (voir «Composants du DUSTHUNTER SB», page 16).



Fig. 7 : Emetteur / récepteur DHSB-T



- ① Boîtier avec électronique (pivotant)
- ② Tube de suppression de l'arrière-plan
- ③ Trous de fixation
- ④ Ouverture pour récepteur de contrôle
- ⑤ Ouverture pour récepteur de mesure
- 6 Ouverture pour rayon émis
- Couvercle à vis pour laser auxiliaire d'alignement
- 8 Charnière

10 Hublot de contrôle

- (9) Raccord pour câble de connexion à la MCU
- 1 Poignée
- 2 Manchon d'air de ventilation
- B Vis molletée
 - 🕑 Bride

Derrière le hublot de contrôle, lorsque le laser auxiliaire est enclenché, l'alignement des récepteurs de contrôle et de mesure est affiché (voir «Compensation du rayonnement de l'arrière-plan et de la luminosité ambiante», page 12). L'état actuel de l'appareil (marche/ défaut) est signalé sur l'arrière du boîtier.

Le boîtier de l'émetteur/récepteur installé sur le conduit peut être pivoté sur le côté après avoir dévissé les vis molletées. L'optique, l'électronique et la mécanique sont ainsi facilement accessibles pour la maintenance.

Versions

L'E/R existe sans (DUSTHUNTER SB50) et avec mesure de l'encrassement (DUSTHUNTER SB100) ainsi qu'avec différents angles entre rayon lumineux émis et ouverture de réception (voir «Relations entre angle de diffusion, profondeur d'insertion et longueur du volume de mesure», page 18). Les différentes profondeurs d'insertion (distance bride — volume de mesure) et longueurs du volume à mesurer qui en résultent permettent une adaptation simple à différentes épaisseurs de parois et différents diamètres de conduits.

Fig. 8 : Relations entre angle de diffusion, profondeur d'insertion et longueur du volume de mesure

Faible profondeur d'insertion



Longue profondeur d'insertion



Codage

La version spéciale est repérée par un codage spécifique :

Emetteur/récepteur :	DHSB-TXX
Mesure de l'encrassement :	
- 0: sans	
-1: avec	
Profondeur d'insertion	

- -0: courte
- 1: longue

2.2.2 Bride à tube

La bride à tube est disponible en différents types d'acier et différentes dimensions (voir «Bride à tube», page 97). Le choix dépend de l'épaisseur de la paroi et de l'isolation du conduit (\rightarrow longueur nominale) et du matériau de construction du conduit.



0 Marquage pour position de montage

② Boulon de fixation

③ Matériau St 37 ou 1.4571

2.2.3 Unité de commande MCU

L' unité de commande MCU a les fonctionnalités suivantes :

- Commande de la transmission des données et traitement des données de l'émetteur/ récepteur raccordé via l'interface RS485
- Sortie des informations via la sortie analogique (valeur mesurée) et les sorties relais (état de l'appareil)
- Entrée des informations via les entrées analogiques et numériques
- Alimentation en 24 Vcc de l'émetteur/récepteur à partir d'une alimentation régulée à large plage de tension d'entrée
- Communication avec des superviseurs par l'intermédiaire de modules optionnels

Les paramètres de l'appareil et de l'installation peuvent être réglés très facilement à l'aide d'un PC et d'un programme convivial, via une interface USB. Les paramètres de l'appareil sont sauvegardés en cas de panne d'alimentation.

En version standard, l'unité de commande MCU est montée dans un boîtier en tôle d'acier.

2.2.3.1 Interfaces standard

Sorties analogiques	Entrées analogiques	Sorties relais	Entrées binaires	Communication
 0/2/422 mA (isolée galvaniquement, active) ; Résolution 10 bits 1x sur DUSTHUNTER SB50 pour sortie de la concentration en poussières 3x sur le DUSTHUNTER SB100 pour sortie de l'Intensité de la lumière diffusée (correspond à la concentration en poussières non étalonnée), concentration en poussières calibrée, concentration en poussières normalisée 	2 x entrées 020 mA (standard ; sans sépa- ration galvanique) Résolution 10 bits	 5 inverseurs (48 V, 1 A) pour la sortie des signaux d'états : Fonctionnement/ défaut Maintenance Contrôle de fonctionnement Requête de maintenance Seuil 	4 x entrées pour connexion de contacts secs (p.ex. pour connexion d'un inter- rupteur de mainte- nance, déclenche- ment d'un cycle de contrôle ou d'autres alarmes)	 USB 1.1 et RS232 (sur bornes) pour requête des mesures, paramétrage et mise à jour du logiciel RS485 pour connexion de capteurs

2.2.3.2 Versions

• Unité de commande MCU-N sans alimentation en air de ventilation

Fig. 10 : Unité de commande MCU-N avec options



- ① Module écran (option)
- ② Platine processeur
- ③ Module interface (option)



- Module E/S (option)
- (5) Module écran (option)

• Unité de commande MCU-P avec alimentation en air de ventilation intégrée Cette version comprend en plus une soufflerie, un filtre à air et des embouts pour raccorder les tuyaux flexibles de ventilation à l'E/R.



Fig. 11 : Unité de commande MCU-P avec alimentation en air de ventilation intégrée



- Soufflerie d'air de ventilation
- ② Filtre à air
- ③ Option module écran
- ④ Platine processeur

- (5) Platine de montage
- (6) Alimentation (à l'arrière de la platine de montage)
- $\ensuremath{\textcircled{}}$ D Manchon d'air de ventilation
- (8) Entrée air de ventilation

Le tuyau souple de ventilation (longueurs standard 5 et 10 m (voir «Alimentation en air de ventilation», page 102) est indépendant du système de mesure et doit être commandé séparément.

2.2.3.3 Codage

Comme pour l'émetteur/récepteur, les différentes possibilités de configuration sont définies par le codage suivant :

Codage unité de commande MCU :			0 D 	N Х 	10 	00	1 O	N N 	N 	E
Alimentation en air de vent	ilation intégrée									
- N :	sans (no)									
- P :	avec (purged)									
Tension d'alimentation —										
- W :	90 250 V CA									
- 2:	en option 24 V CC									
Variante boîtier ———										
- 0 :	boîtier mural orange									
Module écran ———										
- D :	avec									
Autres options				1						
- N :	sans									
Option entrée analogique (module enfichable ; 0/420 mA ; 2 x entrées pa	r module)								
- 0:	sans									
- n :	avec, n = 1									
Option sortie analogique (n	nodule enfichable ; 0/420 mA ; 2 x sorties par ı	module)—								
- 0:	sans									
- n :	avec, n = 1 (Standard pour DUSTHUNTER SB100)									
Option entrée binaire (mod	lule enfichable ; 4 x entrées par module) ———									
- 0:	sans									
Option sortie binaire Power	r (module enfichable ; 48 V CC, 5 A ; 2 x inverseu	rs par mo	dule)							
- 0:	sans									
Option sortie binaire Low P	ower (module enfichable ; 48 V CC, 0,5 A ;									
4 contacts à fermeture par	module) ———————————									
- 0:	sans									
Option module interface –										
- N :	sans									
- E :	Ethernet Type 1, COLA-B									
- P :	Profibus									
- X :	Ethernet Type 2, COLA-B									
Versions spéciales										
- N :	pas de particularités									1
Homologation EX										1
- N :	sans homologation									1
Logiciel —										۲
- E :	mesure a remission									

2.2.3.4 Options

Les fonctionnalités de la MCU peuvent considérablement être élargies avec les options décrites ci-dessous :

2.2.3.5 Modules

1 Module écran

Module pour affichage des valeurs mesurées et des informations d'état et pour le paramétrage lors de la mise en service, sélection par touches de commande.

a)	Affichage
----	-----------

Туре		Affichage de
	Power (verte)	Tension d'alimentation en ordre
DEI	Failure (rouge)	Défaut de fonctionnement
	Maintenance request (jaune)	Requête de maintenance
Écran LCD	Affichage gra- phique (écran prin- cipal)	 Concentration en poussières Lumière diffusée
	Affichage texte	6 mesures possibles (voir affichage graphique)

Sur l'affichage graphique, sont représentées deux mesures principales, présélectionnées en usine, d'un E/R raccordé ou des valeurs calculées par la MCU (par ex. concentration normalisée en poussières) à l'aide d'un bargraphe. En alternative, il est possible d'afficher jusqu'à 8 mesures individuelles provenant d'un émetteur/récepteur (commutation à l'aide de la touche «Meas»).







b) Touches de commande

Touche	Fonction
Meas	 Passage de l'affichage de texte à l'affichage graphique et retour Affichage du réglage de contraste (après 2,5 s)
Flèches	Sélection de la page de mesures suivante/précédente
Diag	Affichage d'un message alarme ou défaut
Menu	Affichage du menu principal et passage dans les sous-menus

2 Module E/S

+i

- à enficher sur le support module (voir «Options pour unité de commande MCU», page 103), au choix comme :
- 2x sortie analogique 0/4 ... 22 mA pour sortir d'autres grandeurs mesurées (charge max. 500 Ω)
- 2x entrée analogique 0/4 ... 22 mA pour lire des capteurs externes (température gaz, pression dans conduit, humidité, 0₂) afin de calculer la concentration en poussières normalisée.
 - Un support module est nécessaire pour chaque module (à enficher sur le rail DIN). Un support module est raccordé à la platine processeur à l'aide d'un câble spécial, les autres y sont accrochés.
 - Dans la version DUSTHUNTER SB50 on peut enficher au maximum 1 module entrée analogique et 1 module sortie analogique.
 - Dans la version DUSTHUNTER SB100/on peut enficher au maximum 1 module d'entrée analogique.
- 3 Module interface

Modules pour transmettre les mesures, états du système et informations de maintenance à un système superviseur au choix par Profibus DP VO ou Ethernet, à enficher sur rail DIN . Le module est raccordé à la platine processeur à l'aide de son câble associé.



Profibus DP-V0 pour transmission par RS485 conformément aux normes DIN 19245 Partie 3 et CEI 61158.

4 Commande à distance MCU

La commande à distance MCU offre un fonctionnement identique à celui de l'écran MCU intégré mais peut être installée loin de l'appareil.

- Utilisation comme l'écran MCU
- Distance de l'appareil :
 - commande à distance MCU sans alimentation intégrée : max. 100 m - commande à distance MCU avec alimentation intégrée : max. 1000
- La MCU et la commande à distance MCU sont verrouillées l'une par rapport à l'autre (le deux MCU ne peuvent pas être utilisées en même temps).

2.2.4 Option soufflerie externe

L'unité de commande MCU avec alimentation en air de ventilation intégrée ne peut pas être utilisée pour une pression interne dans le conduit de cheminée supérieure à +2 hPa. Il est nécessaire dans ce cas d'utiliser l'option soufflerie externe. Celle-ci possède un ventilateur puissant et est utilisable pour des pressions dans le conduit allant jusqu'à 30 hPa. Un tuyau d'air de ventilation de diamètre nominal de 40 mm (longueur 5 m ou 10 m) est inclus dans la livraison.

Fig. 13 : Option soufflerie externe



Un capot de protection contre les intempéries est disponible pour utilisation en extérieur (voir «Capots de protection contre les intempéries», page 101).

2.2.5 Accessoires d'installation

Composants séparés du système de mesure (à commander séparément) :

- Tuyau d'air de diamètre nominal 40 mm en cas d'alimentation de l'E/R en air de ventilation via l'unité de commande MCU-P,
- Câble de raccordement de la MCU vers l'E/R

Capot de protection contre les intempéries

En cas d'installation des émetteurs/récepteurs en extérieur, des capots de protection sont disponibles (voir «Capots de protection contre les intempéries», page 101).

Chauffage de l'air de ventilation

Lorsque le système de mesure doit être utilisé avec des gaz de température près du point de rosée, ou, dans des températures ambiantes très basses, nous recommandons d'installer un réchauffeur d'air (disponible en option) (voir «Alimentation en air de ventilation», page 102) pour éviter toute condensation dans l'appareil ou dans le tube de bride.



Le réchauffeur d'air ne peut être utilisé qu'avec une alimentation en air de ventilation par une soufflerie extérieure.

Option clapet anti-retour

Lorsque le système de mesure est installé dans un conduit en surpression, l'E/R, la soufflerie externe et l'environnement peuvent être protégés, en cas de panne possible de ventilation, à l'aide d'un clapet anti-retour monté sur le manchon d'air de l'E/R (voir «Installation d'un clapet anti-retour», page 42).

2.2.6 Dispositif de test de linéarité

Le fonctionnement correct de la mesure peut être contrôlé à l'aide d'un test de linéarité (voir manuel de service). Pour cela des filtres optiques ayant des valeurs de transmission définies sont placées sur le trajet du rayon lumineux et les valeurs comparées à celles mesurées par le système de mesure. Une concordance dans la plage de tolérance admissible signifie que le système de mesure fonctionne correctement. Les verres filtrants, avec leur support, nécessaires à ce contrôle sont disponibles avec leur mallette de transport.

2.3 Configuration de l'appareil

Le système de mesure DUSTHUNTER SB existe en deux versions différentes ayant les caractéristiques suivantes (composants standards) :

Variantes :

Version appareil	
DUSTHUNTER SB50	DUSTHUNTER SB100
Plus petite gamme de mesure : 0 20 mg/m ³	Plus petite gamme de mesure : 0 10 mg/m ³
Emetteur / récepteur DHSB-TOx sans contrôle d'encrassement	Emetteur / récepteur DHSB-T1x avec contrôle d'encrassement
Unité de commande MCU- xxOxOOOOOONNNE avec 1 sortie analogique, écran LCD en option	Unité de commande MCU-xxOD010000NNNE avec 3 sorties analogiques (2x avec module), avec écran LCD

Alimentation en tension et en air de ventilation

Pression interne	Composants pour connexion et alimentation	
conduite [hPa]	Air de ventilation	Tension
-50 +2	MCU-P + tuyau air DN40	
-50 +30	Option soufflerie externe	MCU-N



2.4 SOPAS ET (Programme PC)

SOPAS ET est un logiciel SICK permettant une utilisation conviviale et le paramétrage du DUSTHUNTER.

SOPAS ET tourne sur un ordinateur portable/PC raccordé au DUSTHUNTER via un câble USB ou une liaison Ethernet (option).

Les menus de ce programme facilitent largement les réglages à effectuer. Le programme permet en outre d'utiliser d'autres fonctions (p. ex. enregistrement de données, affichage graphique).

SOPAS ET se trouve sur le CD produit fourni.

3 Montage et installation

3.1 Planification du projet

Le tableau ci-après présente une vue d'ensemble des travaux nécessaires pour réaliser un montage sans problèmes et obtenir ainsi un bon fonctionnement de l'appareil. Vous pouvez utiliser ce tableau comme check-liste et cocher les étapes réalisées.

Tâche	Exigences		Étape de travail	\checkmark
	Distances amont et aval selon DIN EN 13284-1 (distance amont : au moins 5 x diamètre hydraulique d _h , distance aval : au moins $3 x$ d _h ; distance à l'orifice de sortie de la cheminée : au moins $5 x$ d _h	Conduits ronds et carrés : d _h = diamètre du conduit Conduits rectangulaires : d _h = 4x section divisée par périmètre	 Pour les installations neuves, respecter les prescriptions, Pour les installations existantes, sélectionner les meilleurs emplacements possibles; En cas de distances amont/aval trop courtes: distance amont > distance aval 	
Lieu de mesure et lieux de montage des composants de l'appareil des composants de l'appareil	Répartition d'écoulement homogène Répartition de poussières représentative	Si possible, pas de déviations, modifications de section, adductions, dérivations, clapets, chicanes dans la zone des tronçons d'entrée et de sortie	Si ces conditions ne sont pas garanties, déterminer le profil d'écoulement conformément à la norme DIN EN 13284-1 et sélectionner les meilleurs emplacements possibles	
	Position d'installation de l'E/R		Sélectionner les meilleurs emplacements possibles	
	Accessibilité, prévention des accidents du travail	Les composants de l'appareil doivent être accessibles facilement et en toute sécurité	Le cas échéant, prévoir des plateformes ou des estrades	
	Montage exempt de vibrations	Accélérations < 1 g	Empêcher / réduire les vibrations par des mesures appropriées	
	Conditions d'environnement	Valeurs limites conformément aux caractéristiques techniques	 Si nécessaire : Prévoir des capots de protection / pare-soleil Abriter ou isoler les composants de l'appareil 	
Définir l'alimentation en air de ventilation	Pression amont d'air de ventilation suffisante en fonction de la pression interne de la canalisation	Jusqu'à +2 hPa : unité de commande MCU-P avec alimentation en air de ventilation intégrée Supérieure à +2 hPa jusqu'à +30 hPa, option soufflerie externe Pour des températures de gaz près du point de rosée, ou pour des températures ambiantes très basses, prévoir un réchauffeur de l'air de ven- tilation	Définir le type d'alimentation	
	Air d'aspiration propre	Le moins possible de poussières, pas d'huile, pas d'humidité, pas de gaz corrosifs	 Sélectionner l'emplacement d'aspiration le meilleur possible, Déterminer la longueur de tuyau nécessaire 	

Tâche	Exigences		Étape de travail	\checkmark
Sélectionner les composants de l'appareil	Epaisseur de la paroi du conduit avec son isolation	Bride à tube	Choisir les composants selon les tableaux de configuration (voir «Confi- guration de l'appareil», page 28) ; Si nécessaire, prévoir des dispositions supplémentaires pour monter la bride à tube (voir «Monter la bride à tube», page 32)	
	Pression interne du conduit	Type d'alimentation en air de ventilation		
	Lieux de montage	Longueurs des câbles et du tuyau d'air de ventilation		
Prévoir les ouvertures d'étalonnage	Accessibilité	Facile et sûre	Le cas échéant, prévoir des plateformes ou des estrades	
	Distances au plan de mesure	Pas d'influence réciproque de la sonde d'étalonnage et du système de mesure	Prévoir une distance suffisante entre la zone de mesure et la zone d'étalonnage (env. 500 mm)	
Planifier l'alimentation en tension	Tension de service, puissance nécessaire	Conformément aux caractéristiques techniques (voir «Caractéristiques techniques», page 94)	Prévoir des sections de câble et une protection par fusibles suffisantes	

3.2 Montage

Tous les travaux de montage doivent être effectués sur site. Notamment :

- Montage des brides à tube,
- Montage de l'unité de commande MCU
- Montage de l'option soufflerie externe.



- Lors de toutes les opérations de montage, observer les consignes de sécurité correspondantes ainsi que les informations sur la sécurité : voir «Informations importantes», page 7
 - Prendre en compte le poids de l'appareil lors de la détermination des supports.
 - N'effectuer les travaux de montage sur les installations potentiellement dangereuses (gaz brûlants ou agressifs, pression interne du conduit élevée) que lorsque l'installation est à l'arrêt.
 - Prendre des mesures de protection appropriées contre d'éventuels dangers liés au site ou à l'installation.

+1 Toutes les cotes mentionnées dans ce paragraphe sont indiquées en mm.

3.2.1 Monter la bride à tube

Fig. 14 : Montage de la bride à tube





1

L'épaisseur maximale de la paroi et de l'isolation résulte de la longueur du tube à bride (350 mm ou 700 mm) moins la distance entre bride et paroi de cheminée et de la profondeur d'insertion dans la cheminée (> 30 mm).

3.2.2 Travaux à exécuter

▶ Prendre les mesures de l'emplacement d'installation et dessiner le lieu de montage. Prévoir un espace suffisamment grand autour de la bride à tube pour le montage de l'E/R et du réflecteur.





- Enlever l'isolation (si existante)
- ► Découper des ouvertures adéquates dans la paroi du conduit ; percer des trous suffisamment grands en cas de cheminée en pierre ou béton (diamètre du tube de la bride à tube (voir «Bride à tube», page 97))



INFORMATION:

Ne pas laisser les parties découpées tomber dans la canalisation.

- ▶ Introduire la bride à tube légèrement inclinée vers le bas (1 à 3°, voir «Montage de la bride à tube», page 32) dans l'ouverture, de sorte que le repère «Top» soit dirigé vers le haut et que d'éventuels condensats puissent s'écouler dans le conduit.
- Souder la bride à tube, sur la platine d'ancrage pour les cheminées en pierre ou béton ; installer des goussets de renfort sur les conduits à parois minces (voir «Montage de la bride à tube», page 32).
- Après l'installation, obturer l'ouverture de la bride pour empêcher la sortie des gaz.

3.2.3 Montage de l'unité de commande MCU

Monter l'unité de commande MCU à un emplacement facilement accessible et bien protégé (voir «Cotes de montage MCU», page 34). Tenir compte des points suivants :

- Respecter la plage de température ambiante admissible selon les caractéristiques techniques ; pour cela, prendre en compte un échauffement éventuel par rayonnement (placer un écran thermique le cas échéant).
- Protéger contre le rayonnement solaire direct.
- Si possible choisir un lieu de montage stable (sans vibrations) ; le cas échéant, amortir les vibrations.
- Prévoir un espace libre suffisant pour les câbles et pour l'ouverture de la porte.

Cotes de montage

Fig. 16 : Cotes de montage MCU





Cote	Type unité de commande	
	MCU-N	MCU-P
а	160	260
b	320	420
С	210	300
d	340	440
е	125	220
f	> 350	> 540

MCU-N:

unité de commande sans alimentation en air de ventilation MCU-P : unité de commande avec alimentation en air de ventilation (voir «Unité de commande MCU», page 20)

L'unité de commande MCU-N (sans alimentation en air intégrée) peut être montée jusqu'à une distance de 1000 m de l'E/R en utilisant des câbles appropriés (voir «Généralités, conditions», page 40).

Pour assurer un accès facile à la MCU, nous vous recommandons en conséquence de la monter dans un local de contrôle (poste de mesure ou autre). La communication avec le système à des fins de paramétrage ou de dépannage est ainsi grandement facilitée.

En cas de montage à l'extérieur, il est indiqué de prévoir une protection anti-intempéries sur site (toit en tôle ou autre).

Exigences en cas d'utilisation de l'unité de commande MCU-P

Exigences supplémentaires en plus des prescriptions générales :

- Monter l'unité de commande MCU-P à un emplacement où l'air est le plus propre possible. La température d'aspiration doit être conforme aux données des caractéristiques techniques (voir «Caractéristiques techniques», page 94). Dans les cas défavorables, poser un tuyau d'aspiration à un emplacement présentant de meilleures conditions.
- Le tuyau de ventilation vers l'E/R doit être le plus court possible.
- Les tuyaux de ventilation doivent être posés de sorte qu'il ne puisse pas s'y former d'accumulation d'eau.
- En cas de distance entre E/R et l'unité de commande MCU supérieure à 10 m, nous conseillons d'utiliser l'option soufflerie externe.

3.2.4 Montage de l'option soufflerie externe

Tenir compte des points suivants pour déterminer l'emplacement de montage :

- Monter la soufflerie à un emplacement où l'air est le plus propre possible. La température d'aspiration doit être conforme aux données des caractéristiques techniques (voir «Caractéristiques techniques», page 94). Dans les cas défavorables, poser un tuyau d'aspiration ou un tube à un emplacement présentant de meilleures conditions.
- L'emplacement d'installation doit être facilement accessible et satisfaire à toutes les prescriptions de sécurité.
- Dans la mesure du possible, installer la soufflerie sous la bride à tube de l'E/R, afin que les tuyaux de ventilation puissent pendre (on évite ainsi une accumulation d'eau).
- Prévoir suffisamment de place libre pour pouvoir remplacer la cartouche du filtre.
- En cas de montage d'une soufflerie en plein air, prévoir suffisamment de place pour pouvoir mettre et retirer un capot de protection contre les intempéries (voir «Disposition et plan de montage de la soufflerie (cotes en mm)», page 37).
3.2.5 Travaux de montage

- Installer le support (voir «Disposition et plan de montage de la soufflerie (cotes en mm)», page 37).
- ► Fixer la soufflerie à l'aide de 4 vis M8.
- ► Vérifier la présence de la cartouche filtrante dans le boîtier filtre ; si nécessaire l'insérer.

Fig. 17 : Disposition et plan de montage de la soufflerie (cotes en mm)



3.2.6 Montage des capot de protection contre les intempéries

Capot de protection contre les intempéries pour soufflerie externe

Le capot de protection contre les intempéries (voir «Capots de protection contre les intempéries», page 101) comporte un capot et un kit de fermeture.

Montage :

- Monter les pièces de fermeture du kit de fermeture sur la plaque de base.
- Poser le capot de protection contre les intempéries par le haut.
- ▶ Introduire les pênes d'arrêt dans les contre-pièces, les tourner et les enclencher.

3.3 Installation électrique

3.3.1 Sécurité électrique



AVERTISSEMENT :

- Lors de toutes les opérations d'installation, observer les consignes de sécurité correspondantes ainsi que les informations sur la sécurité : voir «Informations importantes», page 7.
 - Prendre des mesures de protection appropriées contre d'éventuels dangers liés au site ou à l'installation.

3.3.1.1 Sectionneurs installés réglementairement



AVERTISSEMENT :

Risque d'électrocution pendant les travaux d'installation et de maintenance si l'alimentation électrique est enclenchée.

Si l'alimentation des appareils ou câbles lors des travaux d'installation et de maintenance n'est pas coupée par un sectionneur/disjoncteur, il y a risque d'électrocution.

- Assurez vous avant d'entreprendre toute opération sur l'appareil que l'alimentation est coupée par un sectionneur/disjoncteur.
- Assurez vous que ce sectionneur est facilement accessible.
- Si, après l'installation, il s'avère que le sectionneur est difficilement ou pas du tout accessible, un dispositif de coupure supplémentaire est absolument nécessaire.
- La tension d'alimentation ne doit être remise en service à la fin des travaux ou dans un but de test que par un personnel compétent et dans le respect des règlements de sécurité en vigueur.

3.3.1.2 Dimension correcte des câbles



AVERTISSEMENT :

Danger pour la sécurité électrique en cas de câble d'alimentation mal dimensionné.

En cas de changement d'un câble d'alimentation amovible, il peut se produire un accident électrique si les spécifications du câble n'ont pas été suffisamment respectées.

- Lors d'un changement d'un câble d'alimentation amovible, respectez toujours les spécifications exactes données dans le manuel d'utilisation (chapitre caractéristiques techniques).
- 3.3.1.3 Mise à la terre des appareils



ATTENTION :

- Dommages matériels en raison d'une terre défectueuse ou absente.
- Il faut s'assurer que pendant l'installation et les travaux d'entretien, la mise à la terre des appareils ou câbles concernés est bien établie suivant la norme EN 61010-1.
- 3.3.1.4 Responsabilité de la sécurité du système



AVERTISSEMENT :

Responsabilité de la sécurité d'un système.

 La sécurité d'un système dans lequel l'appareil est intégré est de la responsabilité de l'installateur du système.

3.3.2 Généralités, conditions

Tous les travaux de montage décrits précédemment (si appropriés) doivent avoir été effectués avant de commencer les travaux d'installation.

Sauf convention expresse avec Endress+Hauser ou ses représentants agréés, tous les travaux d'installation sont à la charge du client. Et en particulier la pose et le raccordement des câbles d'alimentation et de signaux, l'installation des interrupteurs et disjoncteurs et le raccordement de l'alimentation en air de ventilation.

- Prévoir des sections de câbles suffisantes (voir «Caractéristiques techniques», page 94).
 - Les extrémités de câble avec connecteur pour raccorder l'émetteur/récepteur doivent avoir une longueur libre suffisante.

3.3.3 Installation de l'alimentation en air de ventilation

- Poser les tuyaux d'air de ventilation selon le trajet le plus court possible et sans les plier ; les raccourcir si nécessaire.
- Respecter une distance suffisante par rapport aux parois chaudes de la canalisation.

3.3.3.1 Unité de commande avec alimentation en air de ventilation intégrée (MCU-P)

Raccorder le tuyau d'air DN 40 à la sortie d'air DN40 (1) sur le dessous du MCU-P, et le fixer à l'aide d'un collier. La sortie d'air doit être installée de la manière représentée (si nécessaire, corriger en conséquence). La seconde sortie d'air (2) doit être fermée par un bouchon (3) (compris dans la livraison).

Fig. 18 : Face inférieure du MCU-P



3.3.3.2 Option soufflerie externe

- 1 Raccorder le tuyau d'air de ventilation
- Raccorder le tuyau d'air DN 40 mm au répartiteur en Y de la soufflerie et le fixer avec un collier D32-52.
- Obturer la seconde sortie d'air du répartiteur Y avec un bouchon de fermeture.

Fig. 19 : Raccordement de l'option soufflerie externe



- ① Bouchon avec ouverture (partie du réducteur d'air)
- ② Vers le manchon d'arrivée d'air de l'émetteur/récepteur
- 2 Raccordement électrique
- Comparer la tension et la fréquence du réseau aux données de la plaque signalétique du moteur de la soufflerie.



Ne connecter que si les données sont concordantes !

Raccorder le câble d'alimentation aux bornes du moteur de la soufflerie (le plan de câblage se trouve dans la documentation de la soufflerie et dans le couvercle de la boîte à bornes du moteur).

Fig. 20 : Connexion électrique de la soufflerie externe



Connecter le fil de masse à la borne.

Régler le disjoncteur de protection du moteur conformément aux données de la soufflerie (voir caractéristiques techniques de la soufflerie) sur une valeur de 10 % supérieur au courant nominal.

•

INFORMATION:

En cas de doute et pour les versions spéciales, le manuel d'utilisation livré avec le moteur est prioritaire par rapport à toutes autres données.

- Contrôler le fonctionnement et le sens de rotation de la soufflerie (le sens d'écoulement de l'air de ventilation doit correspondre aux flèches des ouvertures d'entrée ou de sortie de la soufflerie). En cas de sens de rotation inversé du moteur triphasé : inverser les connexions L1 et L2.
- Connecter le pressostat (option) de contrôle de la pression d'air issue de la soufflerie.



INFORMATION :

- Utiliser une alimentation de sécurité (groupe électrogène de secours, alimentation redondante)
 - Protéger par fusibles la soufflerie séparément des autres composants du système. Prévoir des fusibles en conformité avec l'intensité nominale du courant (voir caractéristiques techniques de la soufflerie). Protéger chaque phase séparément.

Monter un disjoncteur de protection en cas de manque d'une phase.

3.3.3.3 Installer le clapet anti-retour

Fig. 21 : Installation d'un clapet anti-retour



3.3.4 Connexion de l'unité de commande MCU

Fig. 22 : Disposition des composants dans la MCU (sans alimentation en air de ventilation, avec options)



- Option module interface
- ② Option module écran
- Bornes de raccordement de l'alimentation
- ④ Platine processeur
- ⑤ Options module E/S

3.3.4.1 Travaux à exécuter

- Raccorder le câble de liaison : voir «Raccordement standard», page 46.
 - +1 Dans le cas où on doit utiliser un câble confectionné localement, celui-ci doit être raccordé à un connecteur adapté à 7 broches (voir «Raccordement du connecteur à un câble installé sur place», page 45 ; N° de commande : 7045569).
- Raccorder les câbles des signaux d'états (fonctionnement/défaut, contrôle fonctionnement, requête de maintenance, seuils), de sortie analogique, d'entrées analogique et binaire selon les besoins (voir «Raccordement standard», page 46, P. 49, figure 27 et Fig. «Affectation des broches du module entrée analogique») ; utiliser uniquement des câbles à paires torsadées blindées).

IN
►

IMPORTANT :

 Utiliser uniquement des câbles à paires torsadées blindées (par ex. UNITRONIC LIYCY (TP) 2 x 2 x 0,5 mm² de LAPPKabel ; 1 paire pour la RS 485, 1 paire pour l'alimentation ; non adapté pour une mise à la terre).

Connecter le câble secteur aux bornes L1, N, PE de la MCU (voir «Disposition des composants dans la MCU (sans alimentation en air de ventilation, avec options)», page 43). Obturer les presse-étoupes non utilisés par des bouchons.



AVERTISSEMENT :

- Impérativement contrôler le câblage avant de mettre sous tension.
- Ne modifier le câblage qu'en absence de tension.

3.3.4.2 Connexions de la platine processeur MCU

Fig. 23 : Connexions de la platine processeur MCU



- ① Alimentation 24 V CC
- ② RS232
- ③ Raccordement d'un module E/S en option
- A Raccordement d'un module d'affichage
- ⑤ Raccordement des LEDs
- 6 Raccordement d'un module interface en option
- ⑦ Connecteur USB
- 8 Raccordement des E/R
- Bornier pour relais 1 à 5
- Bornier pour entrées binaires 1 à 4
- ${\scriptstyle \textcircled{0}}$ ${\scriptstyle Bornier}$ pour sortie analogique
- Bornier pour entrées analogiques 1 et 2

3.3.4.3 Raccordement du câble de liaison à la MCU

Fig. 24 : Raccordement du connecteur à un câble installé sur place



3.3.4.4 Raccordement standard

Fig. 25 : Raccordement standard



3.3.5 Raccordement de la commande à distance MCU

3.3.5.1 Raccordement de l'unité de commande MCU

Raccordement électrique voir «Raccordement standard», page 46

- Raccordement électrique de la commande à distance MCU sans alimentation intégrée :
 - Alimentation 24V : bornes 36 et 37 (ou correspondantes)
 - Signaux : bornes 38 et 39 (ou correspondantes)
- Raccordement électrique de la commande à distance MCU avec alimentation intégrée :
 Signaux : bornes 38 et 39 (ou correspondantes)

3.3.5.2 Raccordement de l'unité de commande à distance MCU

Version sans alimentation

• Raccorder le câble de liaison de mesure et commande de la MCU (4-fils, torsadé par paires, avec blindage) aux bornes de l'unité de commande et au module de la commande à distance.

Fig. 26 : Raccordements de la commande à distance (version avec alimentation à large plage intégrée)



Version avec alimentation à large plage intégrée

- Raccorder un câble à 2 fils (torsadé par paires, blindé) aux connexions RS485 A/B et au blindage entre l'unité de commande à distance et l'unité de commande MCU,
- Raccorder un câble d'alimentation à 3 fils de section suffisante entre l'alimentation électrique locale et les bornes correspondantes dans l'unité de commande à distance.



IMPORTANT :

Pendant l'installation, l'alimentation doit pouvoir être coupée par un sectionneur/disjoncteur selon la EN61010-1.

La tension d'alimentation ne doit être remise en service à la fin des travaux ou dans un but de test que par un personnel compétent et dans le respect des règlements de sécurité en vigueur.

3.3.6 Installation des modules interface E/S (option)

Enficher les modules interface et les porte-modules pour modules E/S sur le rail DIN de la MCU (voir «Disposition des composants dans la MCU (sans alimentation en air de ventilation, avec options)», page 43) et les brancher au connecteur correspondant de la platine processeur (voir «Connexions de la platine processeur MCU», page 44) à l'aide du câble avec connecteur. Fixer ensuite les modules E/S sur les porte-modules.

Connecter les modules interface au réseau local à l'aide du câble réseau client. Utiliser les borniers des supports modules pour enficher les modules E/S.

Affectation des broches du module AO (sorties analogiques)

Fig. 27 : Affectation des broches du module sorties analogiques



Affectation des broches du module entrée analogique

Fig. 28 : Affectation des broches du module entrée analogique



4 Mise en service et paramétrage

4.1 Principes

4.1.1 Généralités

Le montage et l'installation doivent avoir été terminés conformément au chapitre 3 avant de commencer les travaux décrits ci-après.

La mise en service et le paramétrage comportent :

- Le réglage du système de mesure en fonction des dimensions du conduit,
- Montage et raccordement de l'émetteur/récepteur,
- Paramétrage spécifique au client selon des exigences particulières.

Si le système de mesure doit être utilisé pour mesurer en continu la teneur en poussières, il doit être étalonné par une mesure comparative gravimétrique pour assurer des mesures exactes (voir «Etalonnage de la mesure de concentration», page 65).

4.1.2 Installer SOPAS ET

- Installer SOPAS ET sur un PC portable /de bureau.
- Démarrer SOPAS ET.
- Suivre les consignes d'installation de SOPAS ET.

4.1.2.1 Mot de passe pour menus SOPAS ET

Certaines fonctions de l'appareil ne sont accessibles qu'après entrée d'un mot de passe.

Niveau utilisateur		Accès à
0	«Operator» (opérateur) *	Affichage des valeurs mesurées et des états du système Pas de mot de passe nécessaire.
1	«Authorized Operator» (opérateur autorisé)»	Affichages, interrogations ainsi que paramètres nécessaires pour mise en service ou adaptation aux demandes personnalisées du client et diagnostic. Mot de passe pré-installé : sickoptic

4.1.3 Liaison à l'appareil via un câble USB

Procédure recommandée:

- 1 Connecter le câble USB à l'unité de commande MCU (voir «Connexions de la platine processeur MCU», page 44) et à l'ordinateur portable/PC.
- 2 Mettre l'appareil sous tension.
- 3 Démarrer SOPAS ET.
- 4 «Paramètres de recherche»
- 5 «Recherche basée sur les familles d'appareils »
- 6 Cliquer sur la MCU souhaitée.
- 7 Effectuer les réglages :
 - communication Ethernet (toujours cochée)
 - communication USB (toujours cochée)
 - communication série : cliquer
- 8 Ne pas entrer d'adresse IP.
- 9 Une liste de ports COM apparaît.
 - Spécifier le port COM du DUSTHUNTER.

Si vous ne connaissez pas le port COM : voir «Trouver un port COM DUSTHUNTER», page 51

- 10 Attribuer un nom à cette recherche.
- 11 «Terminer»

4.1.3.1 Trouver un port COM DUSTHUNTER

Si vous ne connaissez pas votre port COM : Vous pouvez trouver le port COM avec le Windows Device Manager (pas de droits administrateur nécessaires).

- 1 Défaire la liaison entre le DUSTHUNTER et votre PC/portable.
- 2 Entrer : devmgmt.msc



3 Ce message apparaît :



Utiliser ce port COM pour la communication.

4.1.4 Liaison à l'appareil via Ethernet (option)



Pour faire une liaison au système de mesure via Ethernet, le module interface Ethernet doit être installé dans la MCU (voir «Options pour unité de commande MCU», page 103) (voir «Installation des modules interface E/S (option)», page 49) et paramétré (voir «Paramétrage module Ethernet», page 70).

Procédure recommandée:

- 1 MCU doit être débranchée.
- 2 Relier la MCU au réseau.
- 3 Relier le PC/portable au même réseau.
- 4 Enclencher la MCU.
- 5 Démarrer SOPAS ET.
- 6 «Paramètres de recherche»
- 7 «Recherche basée sur les familles d'appareils »
- 8 Cliquer sur la MCU souhaitée.
- 9 Effectuer les réglages :
 - communication Ethernet (toujours cochée)
 - communication USB (toujours cochée)
 - communication série : ne pas cliquer
- 10 Spécification des adresses IP

Adresse IP : voir «Paramétrage module Ethernet», page 70

- 11 Ne pas cliquer sur un port COM
- 12 Attribuer un nom à cette recherche.

13 «Terminer»

4.2 Installation de l'émetteur/récepteur

4.2.1 Raccordement de l'E/R à l'air de ventilation

- Vérifier si l'alimentation en air est bien assurée (le sens de ventilation doit être correct et les tuyaux bien fixés sur les manchons).
- En cas d'alimentation en air de ventilation par l'unité de commande MCU-P ou par une alimentation d'air extérieure, enfoncer le tuyau souples DN 40 sur le manchon de l'E/R et le serrer avec un collier.

4.2.2 Monter I'E/R sur le conduit et le raccorder

Montage sans capot de protection contre les intempéries

Poser un joint sur la bride à tube, positionner l'E/R dans la bride et le fixer à l'aide du kit de montage.

+1 Les raccords des liaisons à la MCU et du tuyau flexible doivent toujours se trouver en-dessous (voir «Composants du DUSTHUNTER SB», page 16).

Raccorder le câble de liaison vers la MCU au connecteur et le visser à fond.

Montage avec capot de protection

- Placer le joint (1) sur la bride à tube (2), entrer l'E/R (8) dans la bride à tube et le fixer à l'aide des boulons inférieurs (6).
- Placer la platine de base (3) sur la bride à tube (2) et la fixer à l'aide des boulons supérieurs (4).

Fig. 29 : Montage de la platine de base du capot de protection contre les intempéries



- Positionner le capot (3) depuis le haut sur la platine de base (1).
- Introduire les pênes d'arrêt latéraux (2) dans les contre-pièces, les tourner et les enclencher.



Fig. 30 : Montage du capot de protection contre les intempéries (cotes en mm)

- ① Platine de base
- 2 Verrous latéraux
- 3 Capot

4.2.3 Aligner le récepteur de contrôle

- Démarrer le programme SOPAS ET et le connecter au système de mesure (voir «Liaison à l'appareil via un câble USB», page 51).
- Choisir le fichier «DH SB50SB100» et le faire glisser dans la fenêtre «Projects tree».



La version de l'appareil raccordé est automatiquement affichée

- Entrer le mot de passe de niveau 1.
- Mettre l'E/R en mode «Maintenance» : cliquer sur «Maintenance Capteur»).

Fig. 31 : Passer en mode «Maintenance»

Device identification	
DH T100 V	Mounting location
Out an annut in a land a	
Set on operational mode	
Maintenance	Maintenance sensor

Sélectionner le menu «Adjustment / Manual Adjustment / Process control (temporary)» (réglage / réglage manuel / récepteur de contrôle) et enclencher le laser auxiliaire en activant «Laser scattered light» (lumière diffusée laser) et «Laser background light» (lumière arrière-plan laser) dans le groupe «Laser control» (contrôle laser).

Fig. 32 : Menu SOPAS ET : SBxx/Adjustment / Manual Adjustment / Process control

Device identification
DH SB100 V Mounting location
Laser control
LED and laser flashing
Laser scattered light Laser background light
LED scattered light LED background light
Justage mode on

- Dévisser le couvercle de fermeture du laser auxiliaire d'alignement placé en-dessous de l'E/R (voir «Emetteur / récepteur DHSB-T», page 17).
- ▶ Introduire une clé SW 8 par l'ouverture et l'enclencher dans la vis de réglage.
- Aligner le récepteur de contrôle de sorte que le spot du laser auxiliaire pour le récepteur de contrôle («lumière arrière-plan laser») se trouve aussi près que possible du spot du laser auxiliaire pour le récepteur («lumière diffuse laser»).

Fig. 33 : Aligner le récepteur de contrôle



- Revisser le couvercle de fermeture.
- Désactiver à nouveau le laser auxiliaire (voir «Menu SOPAS ET : SBxx/Adjustment / Manual Adjustment /Process control», page 56).

Les champs d'entrées «LED scattered light» et «LED background light» du menu «Adjustment / Manual Adjustment / Process control (temporary)» (réglage / réglage manuel / récepteur de contrôle)", groupe «récepteur de contrôle» ne sont utilisés qu'à des fins de maintenance (voir notice de service).

4.2.4 Assigner l'émetteur/récepteur au lieu de mesure (dans SOPAS ET)

L'E/R doit être affecté clairement à un lieu de mesure. Pour cela, sélectionner le menu «Configuration / Application parameters» (configuration / paramètres application) et, dans le groupe «Device identification» (identification appareil), entrer le texte souhaitée dans le champ «Mounting location» (lieu de montage).

Fig. 34 : Menu «Configuration / Application parameters» (configuration / paramètres application)

Device identificatio	n		
DH SB 100 ¥		Mounting location	
Calibration coefficie	ent		
	cc2	cc1	cc0
Concentration	0	1	0

4.3 Paramétrage en standard

4.3.1 Réglage de la MCU sur l'E/R

La MCU doit être réglée sur l'émetteur/récepteur à connecter. Un défaut est affiché en cas de non-correspondance. Si le réglage d'usine n'est pas possible (p. ex. en cas de livraison simultanée de plusieurs appareils ou de remplacement ultérieur de la MCU), l'affectation doit s'effectuer après l'installation. Pour cela, les étapes suivantes sont nécessaires :

- Connecter le système de mesure au programme SOPAS ET.
- Entrer le mot de passe de niveau 1 (voir «Mot de passe et niveau d'utilisation», page 71).
- Passer le système de mesure en mode «Maintenance» : cliquer sur «Maintenance Capteur».

Fig. 35 : Menu SOPAS ET :MCU/Maintenance /Mode maintenance

Device J	Identification		
MCU	Selected variant DUSTHUNTER	✓ Mounting Location SICK	
Offline M	Maintenance		
Activate of	ffline maintenance 🔽		

- Passer dans le menu «Configuration / Application Selection» (paramétrage / sélection) application) voir «Menu SOPAS ET : MCU/Configuration/Application selection/paramétrage/sélection application», page 58
- Dans la fenêtre «Connected Variant» (variante connectée) (champ « Application Selection») le type de base de l'E/R raccordé est affiché. Pour affecter la MCU, appuyer sur la touche «Safe selection» (sauvegarder la sélection).



Fig. 36: Menu SOPAS ET: MCU/Configuration/Application selection/paramétrage/sélection application

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER T (T50,T100,T200) V	Mounting Location SICK
Application selection	
Connected variant DUSTHUNTER T (T50,T100,T200) Save selection Supported variants DUSTHUNTER S (S850, S8100,SF100,SP100) DUSTHUNTER T (T50,T100,T200) DUSTHUNTER C (C200) FLOWSIC100 FLOWSIC100 FLOWSIC100 FLOWSIC100 - 2 Path DH_S+FL100 Combination DH_T+FL100 Combination DH_C+FL100 Combination FWE200DH Universal	

4.3.2 Réglages d'usine

Paramètre		Valeur		
Contrôle de fonctionnement		toutes les 8 h ; sortie des valeurs de contrôle (90 s chacune) sur la sortie analogique standard		
Sortie analogique	Live zero (LZ)	4	
(AO) [mA]) [mA] Valeur pleine échelle de mesure (MBE) Courant pendant maintenance Courant en cas de défaut		20	
			0,5	
			21 (en option 1)	
Temps d'amortissen	nent		60 s pour toutes valeurs mesurées	
Grandeur mesurée	Sortie sur AO		Valeur du LZ	Valeur à pleine échelle
Concentration en poussières [mg/m ³]		1	0	200
Intensité lumière diffusée 2 *		2 *		
Jeu de coefficients (uniquement pour la concentration en poussières)		0.00 / 1.00 / 0.00		

* : uniquement si un module analogique optionnel est présent (en standard sur le DUSTHUNTER SB100)

Les étapes nécessaires pour modifier ces réglages sont décrites dans les paragraphes suivants. Pour cela les appareils doivent être reliés dans SOPAS ET (voir «Liaison à l'appareil via un câble USB», page 51), le mot de passe niveau 1 entré et le mode «Maintenance» activé.

4.3.3 Programmer le contrôle du fonctionnement

Dans le répertoire «Adjustement / Function check-automatic» (réglages / test automatique du fonctionnement), on peut modifier l'intervalle de temps, la sortie des valeurs de contrôle sur la sortie analogique et le moment de départ du contrôle automatique du fonctionnement.



Fig. 37 : Menu SOPAS ET : MCU/ Adjustment / Function Check-Automatic(MCU / réglages / test automatique du fonctionnement), (exemple)

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER V Mounting Location SICK	
Function Check	_
Output duration of function control value 90 s	
Function check interval 8 hours V	
Function Check Start Time	
Hour 8 Minute 0	

Champ d'entrée	Paramètre	Remarque
Output duration of function control value (<i>durée de</i> sortie des valeurs de contrôle)	Valeur en secondes	Durée de sortie des valeurs de contrôle
Function check interval (intervalle d'exécution des contrôles)	Temps entre deux cycles de contrôle	voir «Contrôle de fonctionnement», page 14
Function Check	Heure	Détermination du point de départ du test en heures et
Start Time (depart fonction de contrôle)	Minute	minutes



Pendant la durée de l'élaboration des valeurs de contrôle (voir «Sortie des contrôles du fonctionnement sur enregistreur linéaire», page 14) la dernière mesure est envoyée sur la sortie.

4.3.4 Paramétrage des sorties analogiques

Appeler le menu «Configuration / I/O Configuration / Output Parameters DUSTHUNTER» (*configuration / configuration E/S /paramètres sortie DUSTHUNTER*) pour régler les sorties analogiques.

(«Concentration s.c.» (Ext)), les sorties analogiques doivent être paramétrées selon le paragraphe : voir «Paramétrage des entrées analogiques», page 63.	+i	 Valeurs par défaut, voir «Réglages d'usine», page 59 Pour sortir la concentration en poussières dans les conditions normalisées («Concentration s.c.» (Ext)), les sorties analogiques doivent être paramétrées selon l paragraphe : voir «Paramétrage des entrées analogiques», page 63.
--	-----------	---

Fig. 38 : Menu SOPAS ET : MCU / Configuration / I/O Configuration / Output Parameters (configuration / configuration E/S /paramètres sortie)

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER V	Mounting Location SICK
Analog Outputs - General Configuration	
Output Bror current yes V	Error Current 21mA v
Current in maintenance Measured value V	Maintenance current 0.5 mA
Optional Analog Output Modules	
Use first analog output module	
Analog Output 1 Parameter	Analog Output 1 Scaling
Value on analog output 1 Conc. a.c. (%)	Range low 0.00 mg/m ³
Output charlescale ran the AO	Parase bioh
	Kange ngn
Write absolute value	
Liniting Volue	Linit Suitch Basamatara
Limit value Conc. a.c. (3)	
Switch at Over Limit	Limit value 0.00 mg/m ³ Hysteresis 1.00 mg/m ³



Les champs «Analog Output 2(3) Parameter» (paramétrage sorties analogiques 2(3)) et «Analog Output 2(3) Scaling» (mise à l'échelle sorties analogiques 2(3)) n'apparaissent qu'après activation de la case à cocher «Use first Analog Output module» (utiliser le premier module AO) et lorsqu'un module AO est enfiché (en standard sur le DUSTHUNTER SB100).

Champ		Paramètre	Remarque		
Analog Outputs	Output Error	yes (oui)	Le courant de défaut est sorti.		
guration (Confi- guration géné- trice des settion		no (<i>non</i>)	Le courant de défaut n'est pas sorti.		
analogiques) Error current (courant défaut)		Value < Live Zero (LZ) or > 20 mA	Valeur en mA (la grandeur dépend du système d'évaluation connecté) à sortir dans l'état «défaut» («Malfunction»).		
Current in main- tenance (courant lors de la mainte-		User defined value (valeur définie par l'utilisateur)	Pendant la «maintenance», une valeur - à paramétrer - est sortie		
	nance)	Last value (dernière valeur)	En mode «Maintenance», sortie de la dernière valeur mesurée		
		Measured value (valeur mesurée)	En mode «Maintenance», sortie de la valeur mesurée actuelle.		
	Maintenance current (courant de maintenance)	Si possible valeur ≠ LZ	Valeur en mA sortie dans le mode «Main	tenance»	
Optional Analog Output Modules	Use first Analog Output module	inactif	Non autorisé avec le DUSTHUNTER SB10 2 et AO 3 sont présents en standard).	00 (entraîne un défaut puisque AO	
(modules sorties analogiques optionnels)	(utiliser le premier module AO)	actif	Ouvre les champs voir «Contrôle de fonc paramétrage de AO 2 et AO 3 (en standa	tionnement», page 14 de Ird sur le DUSTHUNTER SB100	
Analog Output 1 Value on analog Parameter output 1 (Valeur (paramétrage sur sortie		Concentration en fonctionnement (SI)	Concentration en poussières en mode fonctionnement (basée sur l'intensité diffusée)	Sortie de la grandeur mesurée sélectionnée sur la sortie analogique.	
sortie analo- gique 1)	analogique 1)	Conc. s.c. corr. 02 . (SI)	Concentration en poussières normalisée (basée sur l'intensité diffusée)		
		SI	Intensité lumière diffusée		
Live zero		Zero point (0, 2 or 4 mA)	Sélectionner la valeur de sortie analogiq une mesure et un appareil déconnecté c courant : valeurs au choix 2 ou 4 mA.	ue pour faire la différence entre ou une rupture de la boucle de	
	Output checkcycle value	inactif	Les valeurs de contrôle (voir «Contrôle d sont pas envoyées à la sortie analogique	e fonctionnement», page 14) ne 9.	
	valeurs contrôle sur sortie analogique)	actif	Les valeurs de contrôle sont envoyées à la sortie analogique.		
	Write absolute	inactif	Distinction entre valeurs positives et négatives.		
	value (Sortir la valeur absolue)	actif	Le contenu de la mesure est sorti.	ti.	
Analog Output 1 Scaling (mise à	Range low (plage basse)	Lower measuring range limit (seuil plage basse)	Valeur physique du Live zero	ero	
analogique 1)	Rangehigh(plage haute)	Upper measuring range limit (se <i>uil plage haute</i>)	Valeur physique à 20 mA		
Limiting Value (valeur seuil)	Mesure	Concentration en fonctionnement (SI)	Concentration en poussières en mode fonctionnement (basée sur l'intensité diffusée)	Sélection de la grandeur mesurée pour laquelle une valeur limite doit être surveillée.	
		Conc. s.c. corr. 02 . (SI)	Concentration en poussières normalisée (basée sur l'intensité diffusée)		
		SI	Intensité lumière diffusée		
	Hystérésis type	Percent (pourcentage)	Affectation de la grandeur entrée dans le champ «Hystérésis» en tant que		
	(reglage hystéré- sis)	Absolute (absolu)	valeur relative ou valeur absolue de la va	aleur limite paramétrée	
	Switch at	Over Limit (seuil haut)	Détermination du sens de commutation		
	(aeclenche sur)	Under Limit (seuil bas)			
Limit Switch Parameters	Limit value (seuil)	Valeur	En cas de dépassement supérieur / infé de seuil commute.	rieur de la valeur entrée, le relais	
(parametres seuil)	Hysteresis	Valeur	Définition d'une tolérance pour réinitialis	er le relais de seuil	



Les champs «Analog Output 2(3) Parameter» et «Analog Output 2(3) Scaling» doivent être paramétrés de la même manière que les champs «Analog Output 1 Parameter» et «Analog Output 1 Scaling».

4.3.5 Paramétrage des entrées analogiques

Appeler le menu «Configuration / IO Configuration / Input Parameters DUSTHUNTER» (Paramétrage / Paramétrage E/S / paramètres entrées DUSTHUNTER) pour régler les entrées analogiques.

Fig. 39 : Menu SOPAS ET : MCU/Configuration / I/O Configuration / Input Parameters (configuration / configuration E/S / paramètres entrée)

Device Identification			
MCU Selected variant DUSTHUNTER	✓ Mounting	Location SICK	
Temperature Source	Pressure Source	Moisture Source	Oxygen Source
Temperature source Orstant Value Analog Input 1	Pressure source Analog Input 2	Moisture source Ornstant Value Analog Input 3	Oxygen value source Ornstant Value
Constant Temperature	Constant Pressure	Constant Moisture	Constant Oxygen
Fixed value 0.00 C V	Fixed value 1013.25 mbar	Fixed value 0.00 %	Fixed value 6.00 %

Champ	Paramètre	Remarque
Temperature Source (origine	Constant Value (valeur constante)	Une valeur fixe est utilisée pour calculer la valeur normalisée. Ce paramètre ouvre le champ «Valeur constante» pour y entrer une valeur normalisée en °C ou K.
temperature)	Analog Input 1 (entrée analogique 1)	Pour calculer la valeur normalisée, on utilise la valeur d'un capteur externe raccordé à la sortie analogique 1 (en standard dans la livraison). Ce paramètre ouvre le champ «Température entrée analogique 1» pour le réglage des valeurs initiale et finale de la plage et la valeur du Live Zero.
Pressure Source (origine	Constant Value (valeur constante)	Une valeur fixe est utilisée pour calculer la valeur normalisée. Ce paramètre ouvre le champ «Pression constante» pour l'entrée de la valeur normalisée en mbar (=hPa).
pression)	Analog Input 2 (entrée analogique 2)	Pour calculer la valeur normalisée, on utilise la valeur d'un capteur externe raccordé à la sortie analogique 2 (en standard dans la livraison). Ce paramètre ouvre le champ «Pression entrée analogique 2» pour le réglage des valeurs initiale et finale de la plage et la valeur du Live Zero.
Moisture Source	Constant Value (valeur constante)	Une valeur fixe est utilisée pour calculer la valeur normalisée. Ce paramètre ouvre le champ «Humidité constante» pour l'entrée de la valeur normalisée en %.
(origine humidité)	Analog Input 3 (entrée analogique 3)	Pour calculer la valeur normalisée, on utilise la valeur d'un capteur externe raccordé à la sortie analogique 3 (module optionnel nécessaire). Ce paramètre ouvre le champ «Humidité entrée analogique 3» pour le réglage des valeurs initiale et finale de la plage et la valeur du Live Zero.
Oxygen Source (02)	Constant Value (valeur constante)	Une valeur fixe est utilisée pour calculer la valeur normalisée. Ce paramètre ouvre le champ «Valeur constante d'O2» pour l'entrée de la valeur normalisée en %.
	Analog Input 4 (entrée analogique 4)	Pour calculer la valeur normalisée, on utilise la valeur d'un capteur externe raccordé à la sortie analogique 4 (module optionnel nécessaire). Ce paramètre ouvre le champ «Analog Input 4 - Oxygen» pour le réglage des valeurs initiale et finale de la plage et la valeur du Live Zero.

4.3.6 Réglage du temps d'amortissement

Appeler le menu «Configuration / Value Damping» (paramétrage / valeur d'amortissement) pour régler le temps d'amortissement.

Fig. 40 : Menu SOPAS ET : MCU/Configuration/Value Damping

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER	Mounting Location SICK
Value Damping Time	
Damping time for Sensor 1 60 sec	

Champ	Paramètre	Remarque
Damping time for Sensor 1 (temps d'amortissement capteur 1)	Valeur en s	Temps d'amortissement de la grandeur mesurée sélectionnée (voir «Temps d'amortissement», page 13) Plage de réglage 1 600 s

4.3.7 Etalonnage de la mesure de concentration

Pour obtenir une mesure exacte de la concentration en poussières, il faut établir la relation entre la mesure primaire de l'intensité de lumière diffusée et la concentration en poussières réelle dans la cheminée. Pour cela il faut déterminer la concentration réelle à l'aide d'une mesure gravimétrique selon la norme DIN EN 13284-1 et établir en même temps un rapport avec les mesures d'extinction provenant du système de mesure.



INFORMATION:

L'exécution de mesures comparatives nécessite des connaissances spécifiques ne pouvant être décrites en détail ici.

Étapes à effectuer

- Sélectionner le fichier appareil «MCU», mettre le système de mesure en mode «Maintenance».
- Entrer le mot de passe de niveau 1 (voir «Mot de passe et niveau d'utilisation», page 71).
- Appeler le répertoire «Configuration / I/O Configuration / Output parameters» (paramétrage / paramétrage E/S / Paramètres des sorties) (voir «Menu SOPAS ET : MCU / Configuration / I/O Configuration / Output Parameters (configuration / configuration E/S /paramètres sortie)», page 61) et affecter la grandeur «intensité de lumière diffusée» à une sortie analogique.
- Estimer la gamme de mesure nécessaire lors du fonctionnement pour la concentration en poussières et l'entrer dans le champ «Analog Output 1 (2/3) Scaling» qui est affecté à la sortie choisie pour la sortie de l'intensité de lumière diffusée.
- Désactiver le mode «Maintenance».
- Effectuer une mesure comparative gravimétrique conformément à la norme DIN EN 13284-1.
- Déterminer les coefficients de régression à partir des valeurs en mA de la sortie analogique «intensité lumière diffusée» et des concentrations réelles obtenues par gravimétrie.

$$c = K2 \cdot I_{out}^{2} + K1 \cdot I_{out} + K0$$
(1)
c: concentration en poussières en mg/m³
K2, K1, K0: coefficients de régression de la fonction c = f (I_{out})

I _{out} :	valeur de sortie actue	lie en ma
$I_{out} = LZ + SL \cdot$	$\frac{20\text{mA} - \text{LZ}}{\text{MBE}}$	(2)
SI :	intensité lumière diffu	sée mesurée
LZ:	Live zero	
MBE :	valeur finale de la plas en général 2,5 x valeu	ge de mesure (valeur entrée pour 20 mA ; Ir limite prédéfinie)

(3)

► Entrer les coefficients de régression

Il existe deux possibilités :

- Entrée directe de K2, K1, K0 dans un calculateur de mesures.



+i

INFORMATION :

Dans ce cas, les coefficients de régression réglés dans l'émetteur/récepteur et la plage de mesure réglée dans la MCU ne doivent plus être modifiés. La concentration en poussières est affichée en mg/m³ en tant que valeur non étalonnée sur l'option écran LCD (si utilisée).

Utilisation de la fonction de régression du système de mesure (sans calculateur).
 Dans ce cas, il faut établir le rapport avec l'intensité de lumière diffusée. Pour cela, les coefficients de régression cc2, cc1 et cc0 à entrer dans le système de mesure sont à déterminer à partir de K2, K1 et K0.

$$c = cc2 \cdot SL^2 + cc1 \cdot SL + cc0$$

En appliquant (2) dans (1), il en résulte :

$$c = K2 \cdot \left(LZ + SL \cdot \frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^2 + K1 \cdot \left(LZ + SL \cdot \frac{20mA - LZ}{MBE}\right) + K0$$

En tenant compte de (3), il en résulte :

$$cc0 = K2 \cdot LZ^{2} + K1 \cdot LZ + K0$$

$$cc1 = (2 \cdot K2 \cdot LZ + K1) \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)$$

$$cc2 = K2 \cdot \left(\frac{20mA - LZ}{MBE}\right)^{2}$$

Les coefficients de régression obtenus cc2, cc1 et cc0 doivent être entrés par la suite dans le répertoire «Configuration / Application parameter» (Paramétrage / paramètres application) (voir «Assigner l'émetteur/récepteur au lieu de mesure (dans SOPAS ET)», page 57) (mettre l'unité E/R en mode maintenance et entrer le mot de passe niveau 1).

Après l'entrée, remettre l'E/R en mode mesure).

Cette procédure permet de reparamétrer ultérieurement la plage de mesure sélectionnée de manière quelconque.

4.3.8 Sauvegarde des données dans SOPAS ET

Tous les paramètres essentiels pour la saisie, le traitement et l'entrée/la sortie ainsi que les valeurs mesurées actuelles peuvent être enregistrés dans SOPAS ET et imprimés. Cela permet au besoin de modifier sans problèmes des paramètres appareil déjà réglés ou d'enregistrer des données et états d'appareil , à des fins de diagnostic.

Il existe les possibilités suivantes :

- Enregistrement sous forme de projet En plus des paramètres des appareils, les données peuvent également être enregistrées.
- Enregistrement sous forme de fichier appareil Les paramètres enregistrés peuvent être traités sans appareil connecté et retransférés ultérieurement dans l'appareil.



• Enregistrement sous forme de rapport Les données et paramètres d'appareil sont enregistrés dans le rapport de paramètres. Il est possible de créer un rapport de diagnostic pour analyser le fonctionnement de l'appareil et détecter de possibles dysfonctionnements.

Exemple de rapport de paramétrage

Fig. 41 : Rapport de paramétrage DUSTHUNTER SB100 (exemple)

Type of device: DH SB100 Mounting location:				
Device information			Factory settings	
Device version			Scattered light (SL)	
Firmware version			cc2	0.0000
Serial number	00008700		cc1	1.0000
Identity number	00000		cc0	0.0000
Hardware version	1.1		Background light (BL)	
Firmware bootloader	V00.99.15		cc2	0.0000
			cc1	1.0000
Installation parameter			cc0	0.0000
Bus adress	1		Laser current	
Calibration coefficients for calcula-			cc2	0.0000
tion of concentration			cc1	30.3000
cc2	0.0000		cc0	0.0000
cc1	1.0000		Device temperature	
cc0	0.0000		cc2	0.0000
.			cc1	100.0000
Device parameter			cc0	-275.1500
Factory settings			Motor current	
Correction of scattered light	off		cc2	0.0000
Depth of immersion	0.4	m	cc1	2000.0000
Correction factor depth of immersion	1.0		cc0	0.0000
Response time sensor	1.0	S	Power supply	
Response time diagnosis values	10.0	s	cc2	0.0000
Reference value scattered light	0.0	V	cc1	11.0000
Reference value background light	0.0	V	cc0	0.0000

Dusthunter - Parameter protocol

4.3.9 Démarrage du mode mesure

Après entrée/modification de paramètres, mettre le système de mesure en mode «Mesure» («Measurement»).

Pour cela, annuler l'état «Maintenance» : fermer «Maintenance Sensor» .

Fig. 42 : Menu SOPAS ET : MCU/Maintenance /Mode maintenance

Set on operat	tion mode
Maintenance	Maintenance sensor

La mise en service standard est ainsi terminée.

4.4 Paramétrage des modules interfaces

4.4.1 Généralités

Pour sélectionner et régler les modules interface disponibles Profibus DP, Modbus TCP et Ethernet Type 1, les étapes suivantes sont nécessaires :

- Sélectionner le fichier appareil «MCU», mettre le système de mesure en mode «Maintenance».
- Entrer le mot de passe de niveau 1 (voir «Mot de passe et niveau d'utilisation», page 71).
- Passer dans le menu «Configuration / System Configuration». Le module interface installé est affiché dans le champ «Interface Module».
- Configurer le module interface conformément aux exigences.

Fig. 43 : Menu SOPAS ET : MCU/Configuration /Configuration système

Device Identification
MCU Selected variant DUSTHUNTER S (SB50, SB100,SF100,SP100) V Mounting Location SICK
Interface Module No Module V
No Module
Current Time Ethernet
Date/Time
Adjust Date/Time
Day 1 Month 1 Year 2007
Hour 0 Minute 0 Second 0
Set date / time O Date / Time set O Invalid value
System Time Synchronization
Date / Time: Thursday, October 1, 2015 9:58:24 AM CEST Synchronize
Settings for service interface
Protocol selection CoLa-B V Modbus Address 1 Serial service port baudrate 57600
Use RTS/CTS lines



4.4.2 Paramétrage module Ethernet

!	 IMPORTANT : En cas de communication via Ethernet il y a risque d'un accès non souhaité au système de mesure. ▶ Ne faire fonctionner le système de mesure que derrière un dispositif de protection approprié (par ex. firewall).
+ i	Le module interface Ethernet type 2 (voir «Options pour unité de commande MCU», page 103) ne peut pas être paramétré par le logiciel SOPAS ET. Un logiciel spécifique avec notice d'utilisation est fourni pour cela.

Réglage standard d'usine : 192.168.0.10

Sur demande, une adresse IP prédéfinie peut être paramétrée.

Pour modifier les réglages :

- Sélectionner le menu «Configuration / IO Configuration / Interface Module» (configuration / configuration E/S / module interface).
- Régler la configuration souhaitée pour le réseau et cliquer sur le bouton «Reset module» (réinitialisation module) dans le champ «Expansion module information» (informations module étendues).

Fig. 44 : Menu SOPAS ET : MCU/Configuration / I/O Configuration / Interface modul

Module type	No module for	und Y			
Reset module	When	this button is	clicked, the c	onnection will be re	seted
Ethernet In	iterface C	onfigurati	ion		
IP Address	192	168	0	10	
Subnet mask	255	255	255	0	
Gateway	0	0	0	0	

4.5 Utilisation/paramétrage via l'option écran LCD

4.5.1 Généralités concernant l'utilisation

L'interface d'affichage et de commande de l'écran LCD comporte les éléments fonctionnels présentés sur la Fig. «Éléments fonctionnels de l'écran LCD».

Fig. 45 : Éléments fonctionnels de l'écran LCD



③ Fonction de touche actuelle

Fonctions des touches

La fonction dépend du menu actuellement sélectionné. Seule la fonction affichée sur une touche est disponible.

Touche	Fonction	
Diag	Affichage d'informations de diagnostic (avertissements et erreurs lors du démarrage à partir du menu principal, informations sur les capteurs lors du démarrage à partir du menu de diagnostic)	
Back	Retour au menu supérieur	
Flèche 1	Défilement vers le haut	
Flèche ↓	Défilement vers le bas	
Enter	Exécution d'une action sélectionnée à l'aide d'une touche flèche (passage dans un sous-menu, validation du paramètre sélectionné lors du paramétrage)	
Start	Démarre une action	
Save	Enregistre un paramètre modifié	
Meas	eas Inversion entre mesures principales et mesures des capteurs Affichage du réglage de contraste (après 2,5 s)	

4.5.2 Mot de passe et niveau d'utilisation

Certaines fonctions de l'appareil ne sont accessibles qu'après entrée d'un mot de passe.

Niveau utilisateur		Accès à	
0	«Operator» (opérateur) *	Affichage des valeurs mesurées et des états du système Pas de mot de passe nécessaire.	
1	«Authorized Operator» (opérateur autorisé)	Affichages, interrogations ainsi que paramètres nécessaires pour mise en service ou adaptation aux demandes personnalisées du client et diagnostic Mot de passe pré-installé : 1234	

4.5.3 Structure de menus

Fig. 46 : Structure de menus de l'écran LCD



4.5.4 Paramétrage

4.5.4.1 MCU

Sorties/entrées analogiques

- Mettre la MCU en mode «Maintenance» et appeler le sous-menu «I/O Parameters» (paramètres E/S).
- Sélectionner le paramètre à régler et entrer le mot de passe par défaut «1234» à l'aide des touches «^» (défile de 0 à 9) et/ou «→» (déplace le curseur vers la droite).
- ► Régler la valeur souhaitée à l'aide des touches «^» et/ou «→» et la sauvegarder dans l'appareil à l'aide de «Save» (valider 2x).


Fig. 47 : Structure de menus pour paramétrage des sorties/entrées analogiques et réglages de la variante MCU

Réglage variante MCU

Pour faire un réglage ultérieur de la MCU sur l'émetteur/récepteur du DUSTHUNTER SB50 ou du SB100 à raccorder (voir «Réglage de la MCU sur l'E/R», page 58), les étapes suivantes sont nécessaires :

- Mettre la MCU en mode «Maintenance», appeler le sous-menu «MCU Variante» et choisir le type «DUSTHUNTER S».
- Entrer le mot de passe par défaut et entrer le type à l'aide de «Save» (valider 2x).

Les autres possibilités de sélection n'ont pas de signification ici.

4.5.4.2 Emetteur/récepteur

Les étapes suivantes sont nécessaires pour entrer les coefficients de régression :

- Mettre l'émetteur/récepteur en mode «Maintenance» et sélectionner le sous-menu «Parameters».
- Sélectionner le paramètre à régler et entrer le mot de passe (voir «Mot de passe et niveau d'utilisation», page 71).
- ► Régler le coefficient déterminé (voir «Etalonnage de la mesure de concentration», page 65) à l'aide des touches «^» et/ou «→» et le mémoriser dans l'appareil à l'aide de «Save» (valider 2x).

Fig. 48 : Entrée des coefficients de régression



4.5.5 Modifier les réglages de l'écran à l'aide de SOPAS ET

Pour modifier les réglages d'usine, relier SOPAS ET avec la «MCU», (voir «Liaison à l'appareil via un câble USB», page 51), entrer le mot de passe e niveau 1 et appeler le répertoire «Configuration / Display settings» (Paramétrage/réglages écran).

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER	Mounting Location SICK
Common Display Settings	
Display language English V Display Unit System metric V	
Overview Screen Settings	
Bar 1 Sensor 1 V Value Value 1 V Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 2 MCU Value Value 1 Vulue AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 3 Not Used Value Value 1 Value AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 4 Not Used Value Value 1 Value 1 Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 5 Not Used Value Value 1 Value AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 6 Not Used Value Value 1 V Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 7 Not Used Value Value 1 Value AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Bar 8 Not Used V Value Value 1 V Use AO scaling	Range low -100 Range high 1000
Measured Value Description	
Dusthunter 5 Value 1 = not used Value 2 = Concentration a.c. (SL) Value 3 = not used Value 4 = not used Value 5 = not used Value 6 = not used Value 7 = Scattered Light Value 8 = not used	Calculated values (MCU) Value 1 = Concentration s.c. dry O2 corr. (SL) Value 2 = not used Value 3 = not used Value 4 = not used Value 5 = Temperature Value 6 = Pressure Value 7 = Moisture Value 8 = Oxygen
Security settings	
Authorized operator 1234	Idle time 30 Minutes

Fig. 49 : Menu SOPAS ET : MCU/Configuration / Display settings

Fenêtre	Champ d'entrée	Signification	
Common Display settings (<i>réglag</i> es	Display Language (affichage langue)	Version de langue affichée sur l'écran LCD	
généraux écran)	Display Unit System (unités d'affichage)	Système d'unités utilisé sur l'écran	
Overview Screen Settings (vue	Bar 1 to 8 (bargraphe 1 à 8)	Numéro de la mesure du premier bargraphe de l'affichage graphique	
d'ensemble reglages écran)	Mesure	Index mesure pour le bargraphe correspondant	
ecrany	Use AO scaling (utiliser réglages AO)	Lors de l'activation, le bargraphe est étalonné comme la sortie analogique correspondante. Si cette case n'est pas cochée, définir les valeurs limites séparément	
	Range low (plage basse)	Valeurs pour étalonnage séparé du bargraphe indépendamment de la sortie analogique	
	Range high (plage haute)		
Security Settings (réglages sécurité)	«Authorized Operator»(opérateur autorisé)	Entrée mot de passe pour le menu écran niveau utilisateur «Utilisateur autorisé» Préréglage : 1234	
	Idle time (temps mort)	Période de temps jusqu'à ce que le niveau utilisateur «Utilisateur autorisé» soit automatiquement déconnecté.	

Affectation des mesures

Valeur mesurée MCU	Valeur mesurée par l'unité émettrice/réceptrice
Valeur mesurée 1	non utilisée
Valeur mesurée 2	Concentration (SI.)
Valeur mesurée 3	non utilisée
Valeur mesurée 4	non utilisée
Valeur mesurée 5	non utilisée
Valeur mesurée 6	non utilisée
Valeur mesurée 7	Lumière diffusée
Valeur mesurée 8	non utilisée
Valeur mesurée MCU1	Concentration normalisée

5 Maintenance

5.1 Généralités

Les opérations de maintenance se limitent au nettoyage et au contrôle du fonctionnement de l'alimentation en air de ventilation.

Avant d'exécuter les travaux d'entretien, mettre le système de mesure en mode «Maintenance» en suivant les étapes suivantes :

- Connecter le système de mesure à l'ordinateur portable/PC à l'aide du câble USB et démarrer le programme SOPAS ET.
- Relier la MCU (voir «Liaison à l'appareil via un câble USB», page 51).
- Entrer le mot de passe de niveau 1 (voir «Mot de passe et niveau d'utilisation», page 71).
- Mettre le système de mesure en mode «Maintenance» : cliquer sur «Maintenance Sensor»).

Fig. 50 : Menu SOPAS ET : MCU/Maintenance /Mode maintenance

Device I	Identification			
MCU	Selected variant DUSTHUNTER	Y	Mounting Location SICK	
Offline I	Maintenance			
Activate of	ffline maintenance 🗹			



AVERTISSEMENT :

Pour tous les travaux, respecter les dispositions de sécurité correspondantes ainsi que les informations de sécurité (voir «Responsabilité de l'utilisateur», page 9).

Repasser en mode «Mesure».

A la fin des travaux, rétablir le mode «Mesure» («Measurement») (désactiver la case de contrôle «Maintenance on/off» (*maintenance en/hors*) dans la fenêtre «Maintenance / Operation» (*maintenance / mesure*) et actionner le bouton «Set State» (*activer le mode*).



Intervalles d'entretien

Les intervalles d'entretien doivent être définis par l'exploitant de l'installation. L'intervalle de temps dépend des paramètres d'exploitation concrets tels que teneur en poussières et nature des poussières, température des gaz, conditions de fonctionnement de l'installation

et conditions d'environnement. C'est pourquoi nous ne pouvons ici que donner des recommandations d'ordre général. En général, les intervalles d'entretien sont d'environ 4 semaines dans la période initiale et peuvent être prolongés progressivement jusqu'à un an en fonction des conditions existantes.

Les travaux à exécuter et leur exécution doivent être documentés par l'exploitant dans un manuel d'entretien.

Contrat d'entretien

Les travaux d'entretien périodiques peuvent être exécutés par l'exploitant de l'installation. Seul un personnel qualifié conformément au chapitre 1 peut être chargé d'exécuter ces travaux. Sur demande, l'ensemble des travaux d'entretien peut être pris en charge par le SAV d'Endress+Hauser ou par un centre d'entretien agréé. Les réparations seront effectués, sur site dans la mesure du possible, par des spécialistes.

Matériel auxiliaire nécessaire

- Pinceau, chiffon, coton-tiges
- Eau
- Filtre à air de rechange, filtre primaire (pour aspiration)

5.2 Maintenance de l'émetteur/récepteur



INFORMATION :

- Veiller à ne pas endommager des composants de l'appareil lors des travaux d'entretien.
- Ne pas interrompre l'alimentation en air de ventilation.

L'émetteur/récepteur dot être nettoyé à intervalles réguliers. Les dépôts doivent être éliminés à l'eau ou mécaniquement avec des moyens appropriés.

Les surfaces optiques doivent être nettoyées lorsque des dépôts sont visibles ou lorsque, sur le DUSTHUNTER SB100, l'encrassement maximum permis est atteint (20 % pour une alarme, 30 % pour un défaut).

En plus des travaux de nettoyage, il faut vérifier si le récepteur de contrôle est correctement aligné (voir «Aligner le récepteur de contrôle», page 55) (si nécessaire, corriger l'alignement).

DUSTHUNTER SB50

- ▶ Passer le système de mesure en mode «Maintenance» (voir «Généralités», page 78).
- Dévisser les vis moletées et faire pivoter l'unité électronique (1) sur le côté (voir «Nettoyage des surfaces optiques (support optique (2) uniquement sur DUSTHUNTERS SB100)», page 82).
- Obturer la bride de montage avec un couvercle (voir «Divers», page 103).
- Optique d'émission (3). l'optique de réception (4) et l'optique du récepteur de contrôle (5) avec précautions à l'aide d'un chiffon optique / cotons-tiges (voir «Nettoyage des surfaces optiques (support optique (2) uniquement sur DUSTHUNTERS SB100)», page 82).
- Refermer l'unité électronique et la bloquer avec les vis moletées.
- Repasser en mode «Mesure».

DUSTHUNTER SB100

- Passer le système de mesure en mode «Maintenance».
- Dévisser les vis moletées et faire pivoter l'unité électronique sur le côté.
- Obturer la bride de montage avec un couvercle (voir «Divers», page 103).
- Dans le programme SOPAS ET, aller dans le répertoire «Adjustment / Manual adjustment / Motor control» (Réglage /Réglage manuel / Contrôle moteur) et, cliquer sur «Move to control position» (envoyer sur la position de contrôle). Le support de l'optique (2) est alors conduit en position de référence, de sorte que toutes les surfaces optiques sont accessibles.

Fig. 51 : Menu SOPAS ET : DH SBxx / Adjustment / Manual adjustment / Motor control (Réglage / Réglage manuel / Contrôle moteur)

Device identification		
DH SB100 V	Mounting location	
Motor control		
Measurement position	Control position	
Move to measuring position	Move to control position	

- Optique d'émission (3). Nettoyer l'optique de réception (4), l'optique du récepteur de contrôle (5) et le filtre d'atténuation (6) avec précautions à l'aide d'un chiffon optique / cotons-tiges.
- Remettre le support optique (2) en position mesure en appuyant sur la touche «Move to measuring position» (envoyer sur position de mesure).
- Retirer à nouveau le couvercle de la bride de montage, refermer l'unité électronique et la bloquer à l'aide des vis moletées.

3



Fig. 52 : Nettoyage des surfaces optiques (support optique (2) uniquement sur DUSTHUNTERS SB100)



Démarrer le contrôle du fonctionnement : pour cela sélectionner le fichier appareil «MCU» dans la fenêtre «Network Scan Assistant / Detected Devices» (assistant recherche sur réseau / appareils détectés) et le déplacer dans la fenêtre «Project Tree» (arborescence projets), sélectionner le sous-menu «Adjustment / Function Check manual» (réglage / contrôle manuel du fonctionnement) et actionner la touche «Start Manual Function Check» (démarrer le contrôle manuel du fonctionnement).

Fig. 53 : Menu SOPAS ET : MCU/Adjustment / Function Check - manual (réglage / contrôle manuel du fonctionnement)

Device Identification	
MCU Selected variant DUSTHUNTER	V Mounting Location SICK
Start Manual Function Check	
Start Manual Function Check	

+1 Le test du fonctionnement peut également être démarré via l'écran LCD de la MCU (voir «Structure de menus», page 72).

Choisir le fichier «DH SB100» dans la fenêtre «Project tree» (arborescence projets), sélectionner le menu «Diagnosis / Check values» (Diagnostic / valeurs de contrôle) et contrôler la valeur d'encrassement.

Fig. 54 : Menu SOPAS ET : DH SBxx / Diagnosis / Check values

Device identification	
DH SB100 ¥	Mounting location
Measurement of contaminat	ion
Contamination scattered light	0 %
Contamination background light	0 %
Contamination	0 %
Check values	
Zero point 0 %	
Span 70% 70 %	
Refresh	

Enregistrer les valeurs mesurées pour l'encrassement, le point zéro et le point référence en actionnant le bouton

«Update values» (*Actualiser*)(champ «Check values») si elles se trouvent dans les plages admissibles ; si ce n'est pas le cas, répéter le nettoyage et vérifier à nouveau l'encrassement en redémarrant un contrôle de fonctionnement.

- +1 La valeur de l'encrassement peut également être affichée sur l'écran LCD de la MCU (démarrer un contrôle de fonctionnement et aller dans le menu «SB100/ Diagnosis» voir «Structure de menus», page 72).
 - Si, après plusieurs nettoyages des optiques, la valeur de l'encrassement ne descend pas en-dessous du seuil d'alarme (20%), l'appareil est sans doute défectueux : → contacter le SAV d'Endress+Hauser.
- Retirer à nouveau le couvercle de la bride de montage, remettre l'unité électronique en place, la bloquer avec les vis moletées et repasser en mode mesure (voir «Repasser en mode «Mesure».», page 78).

5.3 Entretien de l'alimentation en air de ventilation

Travaux d'entretien à effectuer :

- Inspection de la totalité de l'alimentation en air de ventilation
- Nettoyage du carter de filtre
- Remplacement de l'élément filtrant si nécessaire.

La charge de poussières et la dégradation de l'élément filtrant dépendent du degré d'encrassement de l'air ambiant aspiré. Il n'est donc pas possible de donner des intervalles de temps concrets pour effectuer ces travaux. Nous recommandons, après la mise en service, d'inspecter l'alimentation en air de ventilation environ toutes les 2 semaines et d'optimiser ensuite cet intervalle après une plus longue période de fonctionnement.



INFORMATION :

Un entretien irrégulier ou insuffisant de l'alimentation en air de ventilation risque de provoquer sa défaillance et par conséquent la détérioration de l'émetteur/récepteur.

- Garantir impérativement l'arrivée d'air de ventilation lorsque les composants optiques (E/R et réflecteur) sont montés sur le conduit de cheminée.
- En cas de changement de tuyau flexible de ventilation défectueux, démonter d'abord les composants qui y sont raccordés (voir «Mise hors service», page 87).

Inspection

- Vérifier régulièrement les bruits de roulements de la soufflerie ; une augmentation du bruit peut indiquer une panne potentielle possible de la soufflerie.
- Vérifier que tous les tuyaux sont bien fixés et ne sont pas endommagés.
- Contrôler l'encrassement de l'élément filtrant.
- Remplacer l'élément filtrant lorsque :
 - il est fortement encrassé (dépôts visibles sur la surface du filtre)
 - le débit d'air de ventilation est fortement réduit par rapport au fonctionnement avec un filtre neuf.



L'alimentation en air de ventilation ne doit pas être arrêtée en cas de nettoyage du carter du filtre ou d'échange de la cartouche filtrante, c.à.d. que les composants optiques peuvent rester montés sur le conduit.

5.3.1 Unité de commande MCU-P avec alimentation en air de ventilation intégrée

Nettoyage ou remplacement de l'élément filtrant

- Ouvrir la porte du MCU avec la clé correspondante.
- Desserrer le collier (1) en sortie du filtre et retirer le boîtier du filtre (2) du manchon.
- Enlever le carter de filtre.
- Tourner le couvercle du boîtier filtre (3) dans le sens de la flèche «OPEN» et retirer le couvercle
- Enlever l'élément filtrant et le remplacer par un élément filtrant neuf.
- Nettoyer l'intérieur du carter de filtre et du couvercle à l'aide d'un chiffon et d'un pinceau.



- Utiliser un chiffon mouillé à l'eau uniquement pour effectuer le nettoyage humide puis bien sécher les pièces.
- Insérer l'élément filtrant neuf. Pièce de rechange : cartouche filtrante C1140, n° de commande 7047560
- Poser le couvercle du carter de filtre et le tourner dans le sens inverse de la flèche jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière perceptible.
- Remonter le boîtier filtre dans l'unité de commande.

Fig. 55 : Remplacement de l'élément filtrant de l'unité de commande avec alimentation en air de ventilation



- $\textcircled{1} \quad \text{Collier}$
- 2 Carter de filtre
- ③ Couvercle du carter filtre

5.3.2 **Option soufflerie externe**



IMPORTANT:

La soufflerie doit subir un entretien au plus tard lorsque le pressostat (7) en sortie du filtre commute (voir «Remplacement de l'élément filtrant», page 86).

Remplacer l'élément filtrant

Fig. 56 : Remplacement de l'élément filtrant



- Carter de filtre
- ③ Cartouche filtrante
- ④ Couvercle du carter filtre
- 6 Tuyau d'air de ventilation
- $\overline{\mathcal{O}}$ Collier
- Couper la soufflerie un court instant.
- Nettoyer l'extérieur du boîtier filtre (2).
- Ôter le collier (7) et placer le tuyau souple (6) dans un endroit propre.



IMPORTANT:

Disposer l'extrémité de tuyau de sorte qu'aucun corps étranger ne puisse être aspiré (risque de détérioration de la soufflerie), mais ne pas l'obturer ! Pendant ce temps, de l'air de ventilation non filtré arrive au manchon d'air de ventilation.

- ► Appuyer en même temps sur les deux attaches rapides (5) et retirer le couvercle du boîtier filtre (4).
- Ôter la cartouche filtrante (3) par un mouvement de rotation /extraction.
- Nettoyer l'intérieur du carter de filtre et du couvercle à l'aide d'un chiffon et d'un pinceau.



IMPORTANT:

- Utiliser un chiffon mouillé à l'eau uniquement pour effectuer le nettoyage humide puis bien sécher les pièces.
- Introduire une nouvelle cartouche filtrante par un mouvement de rotation / insertion. Pièce de rechange : cartouche filtrante Micro-Top C11 100, n° de commande 5306091
- Poser le couvercle du carter de filtre et encliqueter les fermetures rapides, ce faisant, veiller à ce qu'il soit correctement ajusté sur le carter.
- Refixer le tuyau d'air de ventilation sur la sortie du filtre à l'aide du collier de serrage.
- Réenclencher la soufflerie.

5.4 Mise hors service

Mettre le système de mesure hors service :

- immédiatement en cas de panne de l'alimentation en air de ventilation
- lorsque l'installation doit être mise à l'arrêt pour une période prolongée (à partir d' 1 semaine environ).

!	

INFORMATION :

En aucun cas ne couper ou interrompre l'arrivée d'air de ventilation si l'E/R est monté sur le conduit.

Travaux à exécuter

- Débrancher le câble de liaison à la MCU.
- ► Démonter l'E/R du conduit..



- AVERTISSEMENT : danger dû au gaz et aux pièces chaudes
- Lors du démontage, respecter les dispositions de sécurité correspondantes ainsi que les prescriptions de sécurité du chapitre 1.
- Ne démonter l'E/R sur les installations potentiellement dangereuses (gaz brûlants ou agressifs, pression interne du conduit élevée) que lorsque l'installation est à l'arrêt.
- Prendre des mesures de protection appropriées contre d'éventuels dangers liés au site ou à l'installation.
- Protéger par une plaque de signalisation et des dispositifs de verrouillage les interrupteurs ne devant plus être actionnés pour des raisons de sécurité.
- Obturer la bride à tube avec une bride aveugle.
- Couper l'alimentation en air de ventilation.
- Desserrer les colliers de serrage et retirer le tuyau d'air de ventilation des manchons, protéger les extrémités du tuyau contre toute pénétration de saletés et d'humidité.
- Débrancher l'alimentation de l'unité de commande MCU.

Stockage

- Conserver les pièces démontées de l'appareil dans un lieu propre et sec.
- Protéger les connecteurs des câbles de connexion contre la saleté et l'humidité par des dispositifs appropriés.
- Protéger le tuyau d'air de ventilation contre la pénétration de saleté et d'humidité.

6 Dépannage

6.1 Généralités

Les avertissements ou pannes de l'appareil sont renseignés de la manière suivante :

- Le relais correspondant commute sur la MCU (voir «Raccordement standard», page 46).
- La ligne d'état «Maintenance requ.» ou «Failure» est affiché sur l'écran LCD de la MCU. De plus la DEL correspondante («MAINTENANCE REQUEST» pour alarme, «FAILURE» pour défaut) s'allume.

Après avoir cliqué sur la touche «Diag», les causes possibles sont affichées sous forme abrégée dans le menu «Diagnosis» après avoir sélectionné l'appareil («MCU» ou «DH SB50/DH SB100»).

Figure 57

Affichage sur l'écran LCD



Le menu «Diagnosis / Error messages / Warnings» (diagnostic / messages de défaut / alarmes) fournit des informations détaillées sur l'état actuel de l'appareil. Pour avoir l'affichage, le système de mesure doit être relié au programme SOPAS ET et il faut démarrer le fichier appareil «DH SB50», «SB100» ou «MCU».

La signification de chaque message est décrite dans une fenêtre séparée qui s'ouvre lors du passage de la souris sur l'affichage correspondant. En cliquant sur l'affichage, une courte description des causes possibles et du dépannage apparaît sous «Help» (voir «Messages d'avertissement et de panne dans le programme SOPAS ET», page 89,).

Les messages d'avertissement sont édités lorsque les limites fixées en interne pour les différents composants/fonctions de l'appareil pouvant provoquer des mesures erronées ou une défaillance prochaine du système sont atteintes ou dépassées.



Les messages d'avertissement/alarme ne signifient pas encore un dysfonctionnement du système de mesure. La valeur mesurée actuelle continue d'être envoyée à la sortie analogique.



Description détaillée des messages et possibilités de dépannage, voir manuel d'entretien.

6.2 Emetteur/récepteur

Dysfonctionnements

Symptôme	Cause possible	Mesure
Les DEL's de l'émetteur/ récepteur ne s'allument pas	 Absence de tension d'alimentation Câble de connexion incorrectement connecté ou défectueux Connecteurs défectueux 	 Contrôler connecteurs et câbles. Contacter le SAV d'Endress+Hauser.

Messages d'avertissement et de panne dans le programme SOPAS ET

Fig. 58 : Menu SOPAS ET : DH SB100/Diagnosis / Error messages / Warnings (diagnostic / messages de défaut / alarmes)

Device identification			
DH SB100 V		Mounting location	
Error			
Error selection : Actual V			
EEPROM	O Checksum parameter	Version parameter	Ohecksum factory settings
Version Factory settings	Filter measurement threshold value	Span test	Monitor signal
Overflow measured value	Overflow constant light	Power supply (24V) < 18V	Power supply (24V) > 30V
Laser current to high	Ontamination	Oetection of final position	
Reset of saved errors			
Wantana			
warnings			
Warnings selection: Actual	v		
Default factory parameter	 Power supply (24V) to 	low 🔘 Power s	upply (24V) to high
Laser current to high	Reference value	Contami	nation
Reset of saved warnings			

En sélectionnant «actual» (actuel) ou «memory» (mémorisé) dans la fenêtre «Selection» on peut afficher les messages d'alarme ou de défaut actuellement présents ou entrés précédemment dans la mémoire défaut.

- Affichage du défaut ou de l'alarme : par un symbole DEL
- Description du défaut ou de l'alarme : dans le champ description de SOPAS ET

Les dysfonctionnements mentionnés ci-après peuvent être le cas échéant réparés sur site.

Message	Signification	Cause possible	Mesure
Contamination (encrassement) (uniquement sur DUSTHUNTER SB100)	L'intensité actuelle de récep- tion est en-dessous du seuil autorisé (voir «Caractéris- tiques techniques», page 94)	 Dépôts sur les surfaces optiques extérieures Air de ventilation souillé 	 Nettoyer les surfaces optiques (voir «Maintenance de l'émetteur/récep- teur», page 80). Vérifier le filtre d'air de ventilation (voir «Entretien de l'alimentation en air de ventilation», page 84) Contacter le SAV d'Endress+Hauser.
Span test (test de référence)	Dérive par rapport à la consigne supérieure à ±2 %	Changement brutal des conditions de mesure pendant la détermination des valeurs de contrôle	 Refaire un contrôle du fonctionnement. Contacter le SAV d'Endress+Hauser.
Overflow constant light (saturation lumière continue)	Signal lumière continue > 3,5 V ; les mesures sont invalides	Part de lumière étrangère trop forte	 Réduire l'incidence de lumière étrangère (choisir un autre lieu de mon- tage, faire une protection solaire).

6.3 Unité de commande MCU

6.3.1 Dysfonctionnements

Symptôme	Cause possible	Mesure
Pas d'affichage sur l'écran LCD	 Absence de tension d'alimentation Câble de liaison à l'écran non raccordé ou défectueux Fusible défectueux 	 Contrôler alimentation en tension. Vérifier le câble de liaison. Changer les fusibles. Contacter le SAV d'Endress+Hauser.

6.3.2 Messages d'avertissement et de panne dans le programme SOPAS ET

Fig. 59 : Menu SOPAS ET : MCU / Diagnosis / Error messages / Warnings (diagnostic / messages défauts / alarmes)

Device Identification			
MCU Selected variant DUS	THUNTER S (SB50, SB100,SF100,SP100)	Mounting Location SICK	
System Status MCU			
Operation O Malfunction	Maintenance Request Main	tenance 🥥 Function Check	
Configuration Errors			
 A0 configuration 	 AI configuration 	 DO configuration 	 DI configuration
 Sensor configuration 	Interface Module	UMMC/SD card	 Application selection
 "Limit and status" not possible 	 Pressure transmitter type not sup 	ported UC Error current and LZ overlap	s U Option emergency air not possible
Errors			
EEPROM		I/O range error	I ² C module
Firmware CRC		AI NAMUR	Power supply 5V
Power supply 12V		Power supply(24V) <21V	Power supply(24V) >30V
Transducer temperature too higi	n - emergency air activated	Key module not available	Key module too old
Warnings			
Factory settings	No sensor fou	ind O	Testmode enabled
Interfacemodule Inactive	O RTC	Θ	I²C module
Power supply(24V) <22V	Power supply	(24V) >29V	Flash memory

- Affichage du défaut ou de l'alarme : par un symbole DEL
- Description du défaut ou de l'alarme : dans le champ description de SOPAS ET

Message	Signification	Cause possible	Mesure
AO configuration (configuration sortie analogique)	Le nombre de sorties disponibles ne correspond pas à celui des sorties paramétrées.	 AO non paramétrée Erreur de connexion Défaillance module 	 Contrôler paramétrage (voir «Paramétrage des sorties ana- logiques», page 61). Contacter le SAV d'Endress+Hauser.
Al Configuration (configuration entrée analogique)	Le nombre d'entrées analogiques disponibles ne correspond pas à celui des entrées paramétrées.	 Al non paramétrée Erreur de connexion Défaillance module 	 Contrôler paramétrage (voir «Paramétrage des entrées ana- logiques», page 63). Contacter le SAV d'Endress+Hauser.
Interface Module (module interface)	Pas de communication via module interface	 Module non paramétré Erreur de connexion Défaillance module 	 Contrôler paramétrage (voir «Paramétrage module Ether- net», page 70). Contacter le SAV d'Endress+Hauser.
No sensor found (pas de capteur reconnu)	L'émetteur/récepteur n'a pas été reconnu	 Problèmes de communi- cation sur la ligne RS485 Problème d'alimentation 	 Contrôler les réglages du système. Vérifier le câble de liaison. Contrôler alimentation en tension. Contacter le SAV d'Endress+Hauser.
Variant configuration error (défaut configuration variante)	Le réglage de la MCU n'est pas adapté au capteur connecté	Le type de capteur n'a pas été changé	 Corriger le réglage de l'application (voir «Réglage de la MCU sur l'E/R», page 58).
Testmode enabled (mode test validé)	La MCU se trouve en mode test.		 Désactiver le mode «System Test» (menu «Maintenance»).

Les dystonctionnements	mentionnes ci-anres	neuvent être le cas	échéant rénarés sur site
Les dystonetionnements	inclutionines of upres	peuvent ette le eus	concurrepares sur site.

6.3.3 Changement du fusible.

- Mettre la MCU hors tension.
- Ouvrir la porte de la MCU, tirer sur le support fusible (1) et l'ouvrir.
- Retirer le fusible défectueux (2) et introduire un fusible neuf (voir «Divers», page 103).
- Refermer le support de fusible et l'enficher.
- ► Fermer la porte et remettre sous tension.

Fig. 60 : Changement du fusible



7 Spécifications

7.1 Conformités

La conception de l'appareil est conforme aux directives CE et normes EN suivantes :

- Directive CE : NSP (directive basse tension)
- Directive CE : CEM (compatibilité électromagnétique)

Normes EN appliquées :

- EN 61010-1, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire
- EN 61326, Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire Exigences relatives à la CEM
- EN 14181, Émission de sources fixes Assurance qualité des systèmes automatiques de mesure

Protection électrique

- Isolement : classe de protection 1 selon EN 61010-1.
- Coordination isolements : catégorie de mesure II selon EN61010-1.
- Encrassement : l'appareil fonctionne de manière fiable dans un environnement jusqu'à un degré d'encrassement 2 selon la norme EN 61010-1 (poussières habituelles non conductrices ou avec conductivité temporaire à cause de condensation occasionnelle).
- Energie électrique : le réseau des câbles d'alimentation électrique du système doit être installé et protégé selon les prescriptions en vigueur.

Homologations

Le DUSTHUNTER SB a une certification de type selon la norme EN 15267 et peut être utilisé pour le contrôle en continu des émissions des installations soumises à autorisation selon les directives EU.

7.2 Caractéristiques techniques

Paramètre de mesure			
Grandeur mesurée	Intensité lumière dif sortie de la concentr	fusée ation en poussières	en mg/m³ après mesure comparative par gravimétrie
Plage de mesure (réglable librement)	plus petite plage :	0 20 mg/m ³ 0 10 mg/m ³	DUSTHUNTER SB50 DUSTHUNTER SB100
	plus grande plage :	0 200 mg/m ³	supérieure sur demande
Limites des mélanges gazeux corrosifs :	HCI : SO ₂ : SO ₃ : NOX : HF :	10 mg/Nm ³ 800 mg/Nm ³ 300 mg/Nm ³ 1000 mg/Nm ³ 10 mg/Nm ³	DUSTHUNTER SB50 DUSTHUNTER SB100
Incertitude de mesure ¹⁾	±2 % de la pleine éc	helle de la gamme o	de mesure
Temps d'amortissement	1 600 s ; libremer	nt paramétrable	
Conditions de mesure			
Température du gaz (au- dessus du point de rosée)	-40 600 °C		
Pression gaz mesurée	-50 hPa +2 hPa -50 hPa +30 hPa		Unité de commande MCU-P Option soufflerie externe
Diamètre interne conduit	> 500 mm		
Température ambiante	-40 +60 °C -40 +45 °C		Emetteur/récepteur, unité de commande MCU-N Unité de commande MCU-P, température d'aspiration de l'air de ventilation
Contrôle de fonctionnement			
Autocontrôle automatique	Linéarité, dérive,viei Seuils d'encrasseme partir de 30 %	llissement, encrasse ent (uniquement DUS	ement (uniquement DUSTHUNTER SB100) STHUNTER SB100) : alarme à partir de 20 % ; défaut à
Contrôle manuel de linéarité	à l'aide d'un filtre de	référence	
Signaux de sortie			
Sorties analogiques	0/2/4 20 mA, cha 1 sortie pour le DUS en option 2 sorties a commande MCU», pa	arge max. 750 Ω ; ré THUNTER SB50, 3 s analogiques supplén age 20)	solution 10 bits isolé galvaniquement ; sorties pour le DUSTHUNTER SB100 ; nentaires sur le DUSTHUNTER SB50 (voir «Unité de
Sortie relais	5 sorties libres de p	otentiel (contacts in	verseurs) pour les signaux d'état ; charge 48 V, 1 A
Signaux d'entrée			
Entrées analogiques	2 entrées 0 20 m. 2 sorties analogique (option, voir «Unité d	A (standard, sans is s supplémentaires de commande MCU	olation galvanique) ; résolution 10 bits avec installation d'un module d'entrée analogique , page 20)
Entrées binaires	4 entrées pour racco démarrage contrôle	order des contacts s du fonctionnement)	ecs (par ex. interrupteur externe de maintenance,
Interfaces de communication			
USB 1.1, RS 232 (sur bornes)	Pour interrogation d ordinateur portable	e valeurs mesurées, à l'aide d'un prograr	, paramétrage et mise à jour de logiciel via PC/ nme utilisateur
RS485	Pour raccordement de l'émetteur/récepteur		
Option module interface	Pour communication	n avec PC Host, au c	hoix via Profibus DP ou Ethernet
Alimentation électrique	T		
Unité de commande MCU	Alimentation en tens Puissance consomm	sion : née :	90250 V CA, 4763 Hz ; opt. 24 V CC \pm 2 V max. 15 W sans alimentation en air de ventilation max. 70 W avec alimentation en air de ventilation
Emetteur/récepteur	Alimentation en tens Puissance consomm	sion : née :	24 V provenant de l'unité de commande max. 4 W
Option soufflerie externe (avec ventilateur 2BH13)	Tension d'alimentati Courant nominal : Puissance moteur :	on (3 phases) :	200 240 V/345415 V à 50 Hz 220275 V/380480 V à 60 Hz 2,6 A/Y 1,5 A 0,37 kW à 50 Hz ; 0,45 kW à 60 Hz
Câble de raccordement MCU	Câbles à paires tors LAPPKabel ; 1 paire la terre).	adées blindées (par pour la RS 485, 1 p	ex. UNITRONIC LiYCY (TP) 2 x 2 x 0,5 mm ² de aire pour l'alimentation ; non adapté pour une mise à

Poids		
Emetteur/récepteur	9 kg 10 kg	DHSB-T0 DHSB-T1
Unité de commande MCU	13,5 kg 3,7 kg	MCU-P MCU-N
Option soufflerie externe	14 kg	
Divers		
Indice de protection	IP 66 IP 54	Emetteur/récepteur, unité de commande MCU Option soufflerie externe
Longueur câble raccordement	5 m, 10 m	Autres longueurs sur demande
Longueur tuyau souple de ventilation	5 m, 10 m	Autres longueurs sur demande
Laser	Classe de protection 2 ; puissance < 1 mW ; longueur d'onde entre 640 nm et 660 nm	
Débit air de ventilation	max. 20 m³/h max. 63 m³/h	Unité de commande MCU-P Option soufflerie externe

1): dans la plage de température - 20 °C ... +50 °C

7.3 Dimensions, numéros de commande

Toutes les dimensions sont indiquées en mm.

Fig. 61 : Emetteur/récepteur



Désignation	N° de commande
Emetteur / récepteur DHSB-T00 sans mesure d'encrassement, profondeur d'insertion 400 mm	1043909
Emetteur / récepteur DHSB -T01 sans mesure d'encrassement, profondeur d'insertion 800 mm	1046851
Emetteur / récepteur DHSB -T10 avec mesure d'encrassement, profondeur d'insertion 400 mm	1043910
Emetteur / récepteur DHSB -T11 avec mesure d'encrassement, profondeur d'insertion 800 mm	1046850

7.3.1 Bride à tube

Fig. 62 : Bride à tube



Désignation	N° de commande
Bride à tube, DN195, longueur 350 mm, St37	2046526
Bride à tube, DN195, longueur 700 mm, St37	2046492
Bride à tube, DN195, longueur 350 mm, 1.4571	2047288
Bride à tube, DN195, longueur 700 mm, 1.4571	2047287

7.3.2 Unité de commande MCU

Unité de commande MCU-N et commande à distance MCU sans alimentation en air de ventilation intégrée



Fig. 63 : Unité de commande MCU-N

Désignation	N° de commande
Unité de commande MCU-NWONN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, sans soufflerie, sans écran ^[1]	1040667
Unité de commande MCU-NWODN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, sans soufflerie, avec écran $^{(1)}$	1040675
Unité de commande MCU-N2ONN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, sans soufflerie, sans écran ¹)	1040669
Unité de commande MCU-N2ODN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, sans soufflerie, avec écran ¹)	1040677
Unité de commande MCU-NWONN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, sans soufflerie, sans écran $^{(1)}$	1044496
Unité de commande MCU-NWODN01000NNNE dans boîtier mural (orange), tension d'alimentation 90 250 V CA, sans soufflerie, avec écran ^[2]	1045001
Unité de commande MCU-N2ONN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, sans soufflerie, sans écran ¹)	1044999
Unité de commande MCU-N2ODN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, sans soufflerie, avec écran ²)	1045003
Commande à distance MCU sans alimentation intégrée	2075567
Commande à distance MCU avec alimentation intégrée	2075568

[1]Uniquement pour DUSTHUNTER SB50 [2]Pour DUSTHUNTER SB50 et SB100

Unité de commande MCU-P avec alimentation en air de ventilation intégrée

Fig. 64 : Unité de commande MCU-P



Désignation	N° de commande
Unité de commande MCU-PWONN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, avec soufflerie, sans écran ^[1]	1040668
Unité de commande MCU-PWODN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, avec soufflerie, avec écran $^{\rm 1)}$	1040676
Unité de commande MCU-P2ONN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, avec soufflerie, sans écran $^{\rm 1)}$	1040670
Unité de commande MCU-P20DN00000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, avec soufflerie, avec écran $^{\rm 1)}$	1040678
Unité de commande MCU-PWONN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, avec soufflerie, sans écran Display^1)	1044497
Unité de commande MCU-PWODN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 90 250 V CA, avec soufflerie, avec écran ^[2]	1045002
Unité de commande MCU-P2ONN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, avec soufflerie, sans écran $^{\rm 1)}$	1045000
Unité de commande MCU-P20DN01000NNNE dans boîtier mural (orange), Tension d'alimentation 24 V CC, avec soufflerie, avec écran ²)	1045004

[1]Uniquement pour DUSTHUNTER SB50 [2]Pour DUSTHUNTER SB50 et SB100

7.3.3 Option soufflerie externe

Fig. 65 : Option soufflerie externe



Désignation	N° de commande
Unité d'air de ventilation avec soufflerie 2BH13 et tuyau d'air de ventilation, longueur 5 m	1012424
Unité d'air de ventilation avec soufflerie 2BH13 et tuyau d'air de ventilation, longueur 10 m	1012409

7.3.4 Capots de protection contre les intempéries

Capot de protection contre les intempéries pour soufflerie externe

Fig. 66 : Capot de protection contre les intempéries pour soufflerie externe



Désignation	N° de commande
Capot de protection contre les intempéries pour soufflerie	5306108

Capot de protection contre les intempéries pour émetteur/récepteur

Fig. 67 : Capot de protection contre les intempéries pour émetteur/récepteur



Désignation	N° de commande
Bride de capot de protection contre les intempéries k225	2048657

7.4 Accessoires

7.4.1 Câble liaison E/R - MCU

Désignation	N° de commande
Câble longueur 5 m	7042017
Câble longueur 10 m	7042018

7.4.2 Alimentation en air de ventilation

Désignation	N° de commande
Clapet anti-retour DN40	2035098
Collier de serrage D32-52	5300809
Réchauffeur d'air avec boîtier à monter en extérieur 230 V CA, 50/60 Hz, 3000 W, 1 ph	2021514
Réchauffeur d'air avec boîtier à monter en extérieur 120 V CA, 50/60 Hz, 2200 W, 1 ph	2021513

7.4.3 Pièces de montage

Désignation	N° de commande
Kit de montage	2048677

7.4.4 Accessoires pour contrôle de l'appareil

Désignation	N° de commande
Kit de filtres de contrôle	2042339
Support optique pour test de linéarité du DUSTHUNTER SB50	2048281

7.4.5 Options pour unité de commande MCU

Désignation	N° de commande
Module entrées analogiques, 2 canaux, 100 Ω , 0/422 mA, isolé galvaniquement	2034656
Module sorties analogiques, 2 canaux, 500 Ω 0/4 22 mA, chaque module isolé galvaniquement, résolution 12 Bit	2034657
Support module (pour un module Al ou AO)	6028668
Câble de connexion pour modules E/S optionnels	2040977
Module interface Profibus DP V0	2048920
Module Interface Ethernet Type 1	2055719

7.4.6 Divers

Désignation	N° de commande
Couvercle	2052377
Joint	4055065
Jeu de fusibles T 2 A (pour MCU avec alimentation réseau)	2054541
Jeu de fusibles T 4 A (pour MCU avec alimentation 24 V)	2056334

7.5 Consommables pour un fonctionnement pendant 2 ans

7.5.1 Unité de commande MCU avec alimentation en air de ventilation intégrée

Désignation	Nombre	N° de commande
Élément filtrant C1140	4	7047560
Chiffon optique	4	4003353

7.5.2 Option soufflerie externe

Désignation	Nombre	N° de commande
Élément filtrant Micro-Topelement C11 100	4	5306091
Chiffon optique	4	4003353

8030374/AE00/V3-0/2016-08

www.addresses.endress.com

