


取扱説明書

Waterpilot FMX21

静圧レベル測定
4~20 mA HART



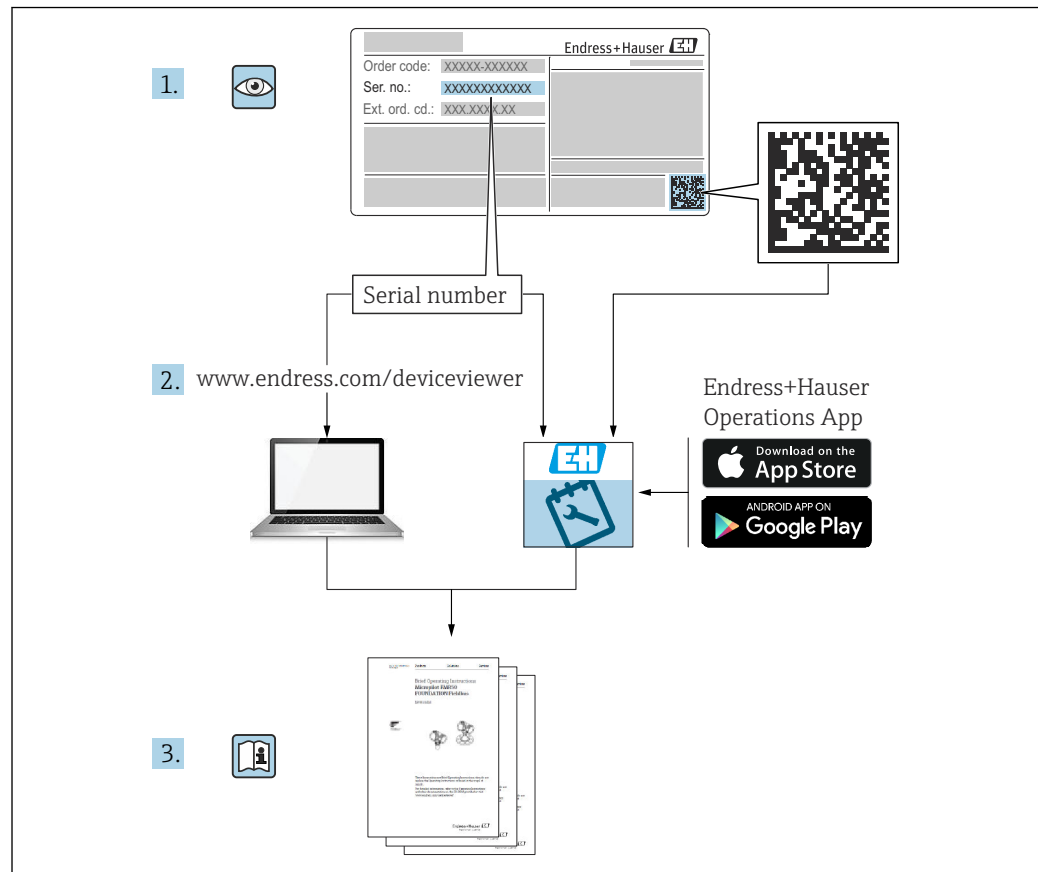

A0023555

- 本書は、本機器で作業する場合に、いつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 作業員やプラントが危険にさらされないように、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟読してください。
- 弊社は、事前の予告なく技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

目次

1	本説明書について	5	6.6	計測機器の接続	28
1.1	本書の目的	5	6.7	配線状況の確認	31
1.2	安全シンボル	5	7	操作オプション	32
1.3	電気シンボル	5	7.1	操作オプションの概要	32
1.4	工具シンボル	5	7.2	操作コンセプト	33
1.5	特定情報に関するシンボル	6	7.3	操作メニューの構成	34
1.6	図中のシンボル	6	7.4	操作ロック/ロック解除	34
1.7	関連資料	6	8	HART® プロトコルを使用した機器 の統合	36
1.8	登録商標	7	8.1	HART プロセス変数および測定値	36
1.9	用語および略語	8	8.2	機器変数および測定値	37
1.10	ターンダウンの計算	8	9	設定	38
2	基本安全要件	10	9.1	機能チェック	38
2.1	要員の要件	10	9.2	設定のロック解除/ロック	38
2.2	指定用途	10	9.3	設定	38
2.3	労働安全	10	9.4	測定モードの選択	38
2.4	操作上の安全性	10	9.5	圧力単位の選択	39
2.5	製品の安全性	11	9.6	位置補正	39
3	製品説明	12	9.7	ダンピングの設定	40
3.1	動作モード	12	9.8	圧力測定の設定	41
4	受入検査および製品識別表示	13	9.9	レベル測定の設定	43
4.1	受入検査	13	9.10	自動密度補正	53
4.2	製品識別表示	13	9.11	リニアライゼーション	56
4.3	センサタイプの識別	13	9.12	操作ツールによるリニアライゼーション テーブルの手動入力	59
4.4	製造者所在地	13	9.13	機器データのバックアップまたは複製	60
4.5	保管および輸送	14	9.14	RIA15 を介した操作および設定	60
5	設置	15	10	診断およびトラブルシューティ ング	65
5.1	設置要件	15	10.1	一般的なトラブルシューティング	65
5.2	その他の取付けの説明	16	10.2	操作ツール上の診断イベント	65
5.3	寸法	16	10.3	機器とオプションの Pt100 を使用する 場合に固有のトラブルシューティング	71
5.4	サスペンションクランプを使用した Waterpilot の取付け	17	10.4	TMT72 温度伝送器に固有の トラブルシューティング	71
5.5	ケーブル取付けネジを使用した 機器の取付け	18	10.5	エラー時の出力	72
5.6	端子箱の取付け	19	10.6	機器のリセット	72
5.7	端子箱付き TMT72 温度伝送器の 取付け	19	11	メンテナンス	74
5.8	Pt100 用の端子ストリップの 取付け (TMT72 なし)	20	11.1	外部洗浄	74
5.9	RIA15 フィールドハウジングへの ケーブルの挿入	21	12	修理	75
5.10	ケーブルのマーキング表示	21	12.1	一般情報	75
5.11	ケーブル短縮用キット	22	12.2	スペアパーツ	75
5.12	設置状況の確認	22	12.3	返却	75
6	電気接続	23	12.4	廃棄	75
6.1	機器の接続	23			
6.2	電源電圧	27			
6.3	ケーブル仕様	27			
6.4	消費電力	27			
6.5	消費電流	27			

13	操作メニューの概要	76
13.1	「エキスパート」メニューのパラメータの概要	80
14	機能説明書	85
14.1	エキスパート → システム	85
14.2	エキスパート → システム → 機器情報	86
14.3	エキスパート → システム → 管理	88
14.4	エキスパート → 測定 → 測定モード	88
14.5	エキスパート → 測定 → 基本セットアップ ..	89
14.6	エキスパート → 測定 → 圧力	91
14.7	エキスパート → 測定 → レベル	93
14.8	エキスパート → 測定 → リニアライゼーシ ョン	98
14.9	エキスパート → 測定 → センサリミット ...	101
14.10	エキスパート → 測定 → センサトリム ...	102
14.11	エキスパート → 出力 → 出力電流	103
14.12	エキスパート → 通信 → HART コンフィギ ュ	107
14.13	エキスパート → 通信 → HART 情報	109
14.14	エキスパート → 通信 → HART 出力	111
14.15	エキスパート → 通信 → HART 入力	114
14.16	エキスパート → アプリケーション	116
14.17	エキスパート → 診断	118
14.18	エキスパート → 診断 → 診断リスト	120
14.19	エキスパート → 診断 → イベント履歴 ...	121
14.20	エキスパート → 診断 → シミュレーション	122
15	アクセサリ	124
15.1	機器固有のアクセサリ	124
15.2	サービス関連のアクセサリ	127
16	技術データ	128
16.1	入力	128
16.2	出力	130
16.3	性能特性	132
16.4	環境	134
16.5	プロセス	136
16.6	追加の技術データ	137
	索引	138

1 本説明書について

1.1 本書の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別、受入検査、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 安全シンボル

危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

1.3 電気シンボル

≡

直流電流

～

交流電流

⎓

直流および交流

⊥ 接地接続

接地システムを介して接地される接地クランプ

⊕ 保護接地 (PE)

その他の接続を行う前に、接地する必要がある接地端子。接地端子は機器の内側と外側にあります。

⚡ 等電位接続

工場の接地システムと接続する必要がある接続。国または会社の慣例に応じて、等電位ラインや一点アースシステムなどの接続方法があります。

1.4 工具シンボル

⦿ ➤ マイナスドライバ

⊕ ➤ プラスドライバ

⦶ ➤ 六角レンチ

🔧 ➤ スパナ

1.5 特定情報に関するシンボル



 
許可された手順、プロセス、動作



推奨の手順、プロセス、動作



禁止された手順、プロセス、動作



追加情報を示します。



 
資料参照



ページ参照



図参照



一連のステップ



操作・設定の結果

 


問題が発生した場合のヘルプ




目視確認


1.6 図中のシンボル




項目番号

 

一連のステップ

 

図

 

断面図

1.7 関連資料

以下のドキュメントタイプは、弊社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます (www.endress.com/downloads) :



関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。

- デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) : 銘板のシリアル番号を入力します。
- Endress+Hauser Operations アプリ : 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

1.7.1 技術仕様書

計画支援

本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。


1.7.2 簡易取扱説明書 (KA)

簡単に初めての測定を行うためのガイド

簡易取扱説明書には、納品内容確認から初回の設定までに必要なすべての情報が記載されています。

1.7.3 安全上の注意事項 (XA)

認証に応じて、以下の安全上の注意事項 (XA) が機器に同梱されます。これは、取扱説明書の付随資料です。

 機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。

1.8 登録商標

1.8.1 GORE-TEX®

W.L. Gore & Associates, Inc., USA の商標です。

1.8.2 TEFLON (テフロン) ®

E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA の商標です。

1.8.3 HART®

FieldComm Group, Austin, USA の登録商標です。

1.8.4 FieldCare®

Endress+Hauser Process Solutions AG の商標です。


1.8.5 DeviceCare®

Endress+Hauser Process Solutions AG の商標です。

1.8.6 iTEMP®

Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co. KG, Nesselwang, D. の商標です。

1.9 用語および略語

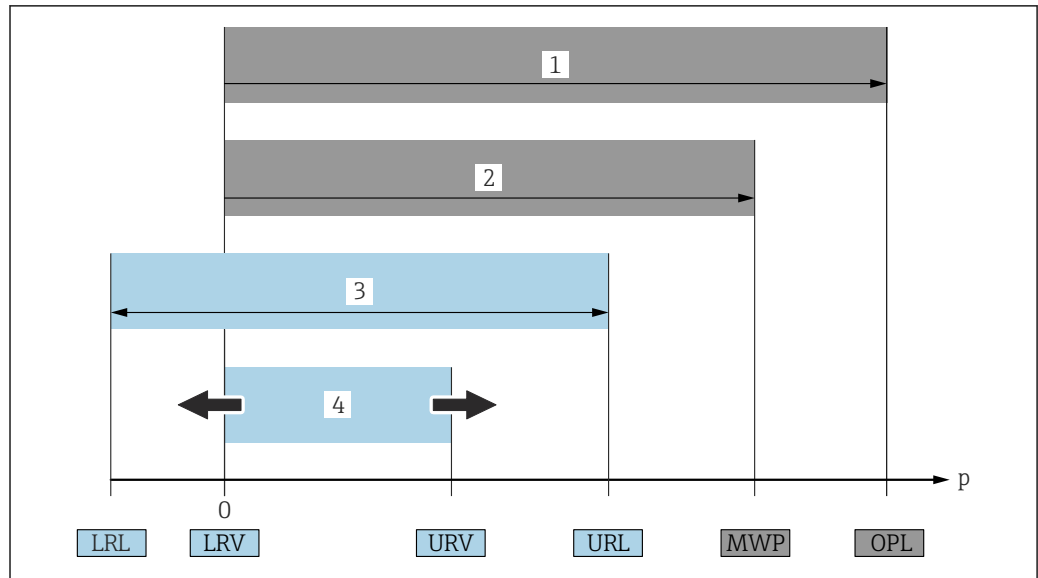

A0029505

- 1 OPL：機器のOPL（過圧限界＝センサ過負荷限界）は選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に依存します。つまり、センサに加えてプロセス接続も考慮する必要があります。圧力と温度の依存性に注意してください。OPL（過圧限界）は試験圧力です。
- 2 MWP：センサのMWP（最高動作圧力）は選択した構成品の圧力に関する最も弱い要素に依存します。つまり、センサに加えてプロセス接続も考慮する必要があります。圧力と温度の依存性に注意してください。最高動作圧力は機器に常時適用することが可能です。最高動作圧力は銘板に明記されています。
- 3 最大測定範囲は、レンジの下限（LRL）とレンジの上限（URL）間のスパンと一致します。この測定範囲は校正可能/調整可能な最大スパンに相当します。
- 4 校正/調整済み測定スパンは、レンジの下限（LRL）とレンジの上限（URL）間のスパンと一致します。工場設定：0～レンジの上限（URL）。カスタマイズ測定スパンとして、別の校正済みスパンを注文することが可能です。

p 圧力

LRL レンジの下限 (Lower range limit)

URL レンジの上限 (Upper range limit)

LRV 測定レンジ下限値 (Lower range value)

URV 測定レンジ上限値 (Upper range value)


TD ターンダウンの例 - 次のセクションを参照してください。

PE ポリエチレン

FEP フッ素化エチレンプロピレン

PUR ポリウレタン

1.10 ターンダウンの計算

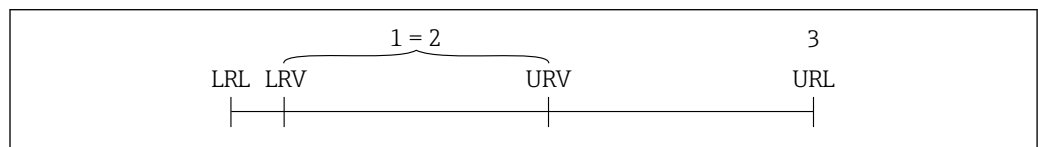

A0029545

1 校正/調整済み測定スパン

2 ゼロ点ベーススパン

3 レンジの上限 (URL)

例：

- センサ：1 MPa (150 psi)
- レンジの上限 (URL) = 1 MPa (150 psi)
- 校正/調整済み測定スパン：0～0.5 MPa (0～75 psi)
- 測定レンジ下限値 (LRV) = 0 MPa (0 psi)
- 測定レンジ上限値 (URV) = 0.5 MPa (75 psi)

$$\text{TD} = \frac{\text{URL}}{|\text{URV} - \text{LRV}|}$$

この例では、TD は 2:1 となります。これはゼロ点からのスパンです。

2 基本安全要件

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 指定用途

2.2.1 アプリケーションおよび測定物

Waterpilot FMX21 は、浄水、排水および海水の水位測定用の静圧式レベル計です。Pt100 測温抵抗体付きバージョンでは、同時に温度も測定できます。

オプションの温度伝送器を使用すると、多重デジタル通信プロトコル HART 6.0 により、Pt100 の信号を 4 ~ 20 mA 信号に変換できます。

2.2.2 不適切な用途

不適切な使用や指定用途以外での使用に起因する損傷について、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な液体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の法規に従って必要な個人用保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器を無断で改造することは、予測不可能な危険を引き起こす可能性があるため、禁止されています。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。

- ▶ 純正のスペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

2.5 製品の安全性


この最先端の機器は、操作上の安全基準に適合するように、GEP (Good Engineering Practice) に従って設計およびテストされています。そして、安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は CE マークの貼付により、これを保証いたします。

3 製品説明

3.1 動作モード

セラミックセンサは封入液のないセンサです。Waterpilot FMX21 の堅牢なセラミックプロセスメンブレンに圧力が直接作用します。大気圧の変化は、大気圧補正チューブを介して補助ケーブルからセラミックプロセスメンブレンの背面に伝達されて補正されます。圧力によるプロセスメンブレンの振動によって生じる静電容量の変化は、セラミックキャリアの電極で測定されます。電子回路部はこれを、圧力に比例し、かつレベルに対し線形な信号に変換します。

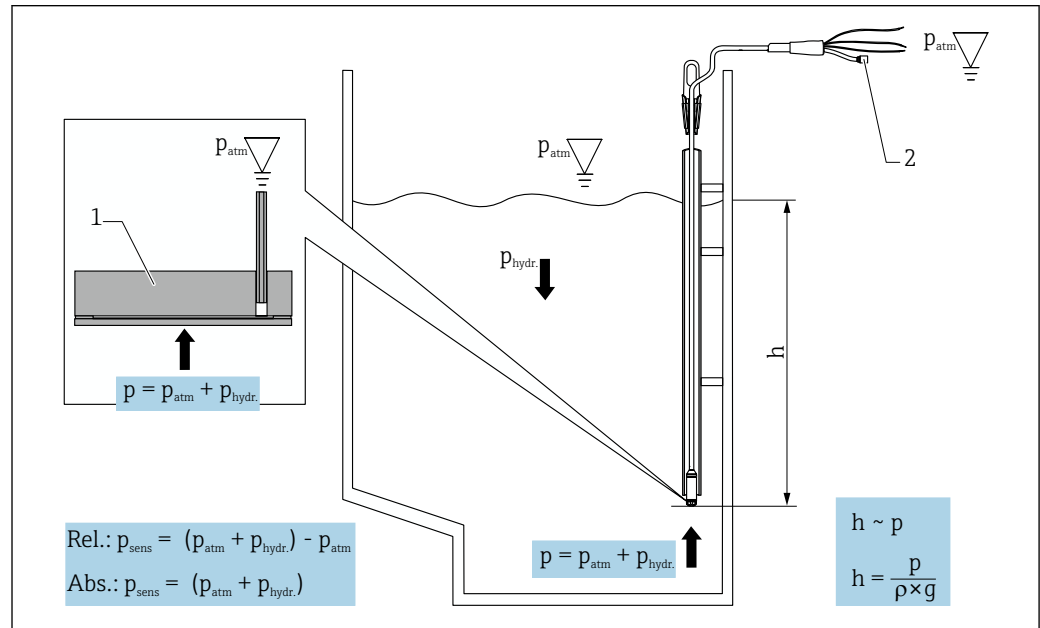


A0019140

4 受入検査および製品識別表示

4.1 受入検査

納品時：

1. 梱包に損傷がないか確認します。
 - ↳ すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。
損傷したコンポーネントは取り付けないでください。
2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料（例：証明書）がすべてそろっていることを確認します。

 1 つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには、以下の方法があります。

- 銘板に記載された仕様
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力すると、機器に関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 銘板

正しい機器が納入されていますか？

銘板には機器に関する以下の情報が記載されています。

- 製造者識別、機器名称
- オーダーコード
- 拡張オーダーコード
- シリアル番号
- タグ名 (TAG) (オプション)
- 技術データ：電源電圧、消費電流、周囲温度、通信関連データ (オプション) など
- 保護等級
- 認証 (シンボル付き)
- 安全上の注意事項 (XA) 参照(オプション)

▶ 銘板の情報とご注文内容を照合してください。

4.3 センサタイプの識別

ゲージ圧センサまたは絶対圧センサでは、操作メニューに「ゼロ点補正」パラメータが表示されます。絶対圧センサでは、操作メニューに「オフセット校正」パラメータが表示されます。

4.4 製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany

製造場所：銘板を参照してください。

4.5 保管および輸送

4.5.1 保管条件

弊社出荷時の梱包材をご利用ください。

計測機器を清潔で乾燥した環境で保管し、衝撃から生じる損傷から保護してください (EN 837-2)。

保管温度範囲

機器 + Pt100 (オプション)

-40~+80 °C (-40~+176 °F)

ケーブル

(定位置での取付時)

- PE : -30~+70 °C (-22~+158 °F)
- FEP : -30~+80 °C (-22~+176 °F)
- PUR : -40~+80 °C (-40~+176 °F)

端子箱

-40~+80 °C (-40~+176 °F)

TMT72 温度伝送器 (オプション)

-40~+100 °C (-40~+212 °F)

4.5.2 測定点までの製品の搬送

警告


不適切な輸送！

機器やケーブルが損傷する危険性があります。けがの危険性があります。

- ▶ 機器を搬送する場合は、出荷時の梱包材を使用してください。
- ▶ 18 kg (39.6 lbs) 以上の機器については、安全上の注意事項および輸送条件に従ってください。

5 設置

5.1 設置要件

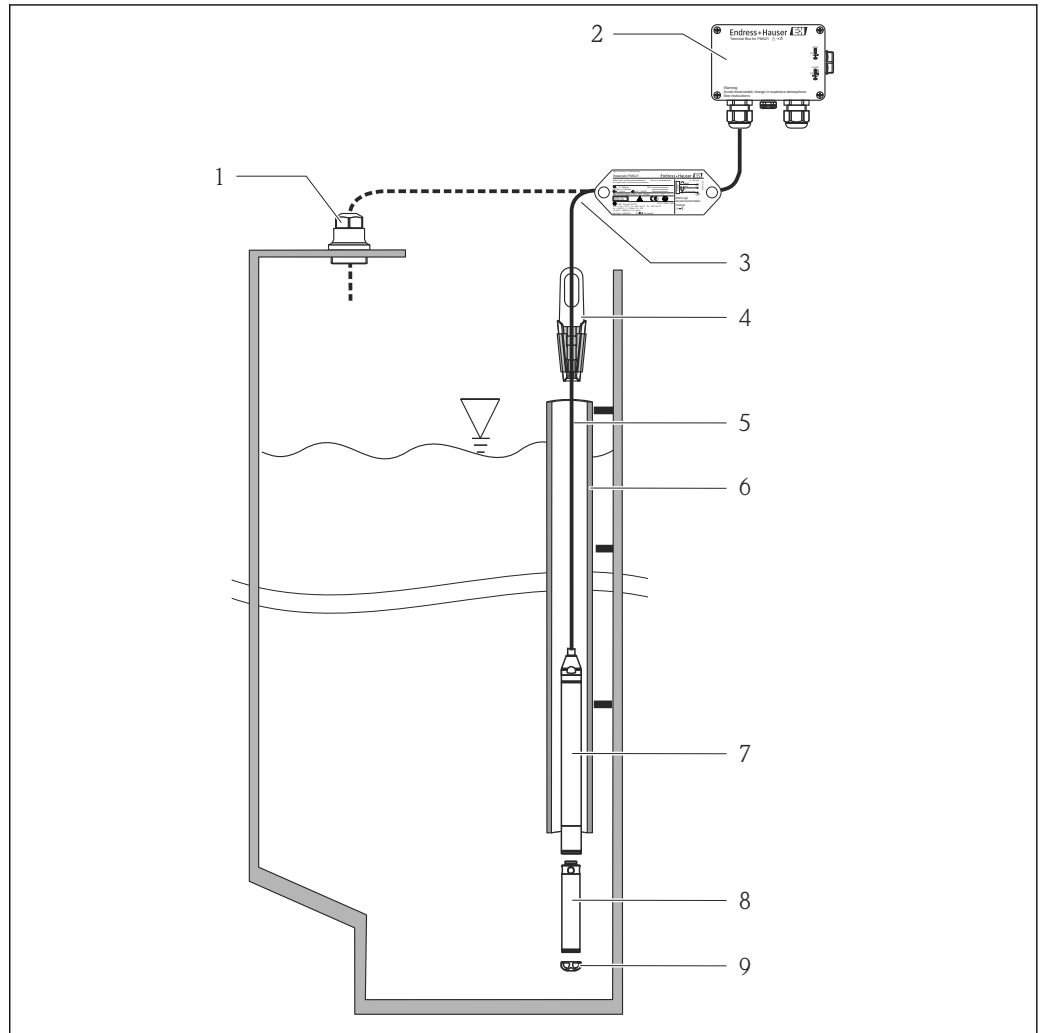


A0018770

- 1 ケーブル取付ネジ (アクセサリとして注文可能)
- 2 端子箱 (アクセサリとして注文可能)
- 3 伸長ロープの曲げ半径 > 120 mm (4.72 in)
- 4 サスペンションクランプ (アクセサリとして注文可能)
- 5 伸長ロープ
- 6 ガイドチューブ
- 7 機器
- 8 追加ウェイト (機器の外径が 22 mm (0.87 in) および 29 mm (1.14 in) の場合にアクセサリとして注文可能)
- 9 保護キャップ

5.2 その他の取付けの説明

- ケーブル長
 - 長さの単位（メートルまたはフィート）はユーザー固有です。
 - FM/CSA 認定を取得し、ケーブル取付ネジまたは取付クランプを使用して機器を吊り下げて取り付ける場合のケーブル長の制限：最長 300 m (984 ft).
- レベルプローブが横方向に動くと、測定誤差が生じる可能性があります。したがって、流れおよび乱流のないポイントにプローブを設置するか、またはガイドチューブを使用します。ガイドチューブの内径は、選択した FMX21 の外径より 1 mm (0.04 in) 以上大きくしてください。
- 測定センサの機械的損傷を防止するため、機器には保護キャップが付属します。
- ケーブルは、乾燥した室内または適切な端子箱内で末端処理を行う必要があります。Endress+Hauser 製の端子箱は耐湿性と耐候性を備えるため、屋外の設置に適します → 図 124。
- ケーブル長の許容値：5 m (16 ft) 以下：±17.5 mm (0.69 in)、5 m (16 ft) 以上：±0.2%
- ケーブルを短くした場合は、大気圧補正チューブのフィルタを取り付け直す必要があります。Endress+Hauser では、ケーブルを短くするためのキットを用意しており、このような場合にお使いいただけます → 図 124 (資料 SD00552P)。
- Endress+Hauser では、ツイストシールドケーブルの使用をお勧めします。
- 造船アプリケーションでは、ケーブルルームに沿って火災が広がることを防ぐための処置が必要です。
- 伸長ロープの長さは、レベルゼロ点の設定に応じて異なります。測定点の配置を設計する場合、保護キャップの高さを考慮する必要があります。レベルゼロ点 (E) はダイヤフラムの位置に対応します (レベルゼロ点 = E、プローブの先端 = L (以降の図を参照))。

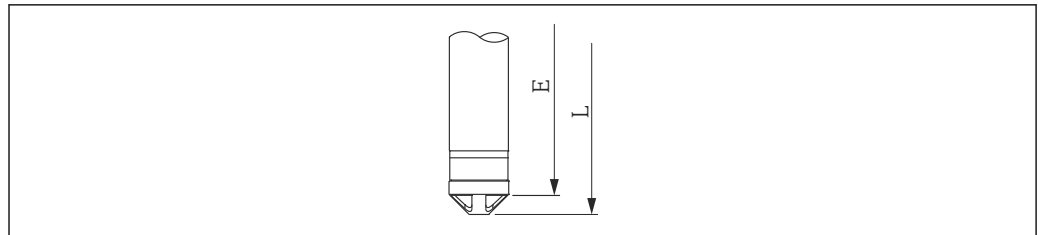


A0026013

5.3 寸法

寸法については、技術仕様書を参照してください。

5.4 サスペンションクランプを使用した Waterpilot の取付け

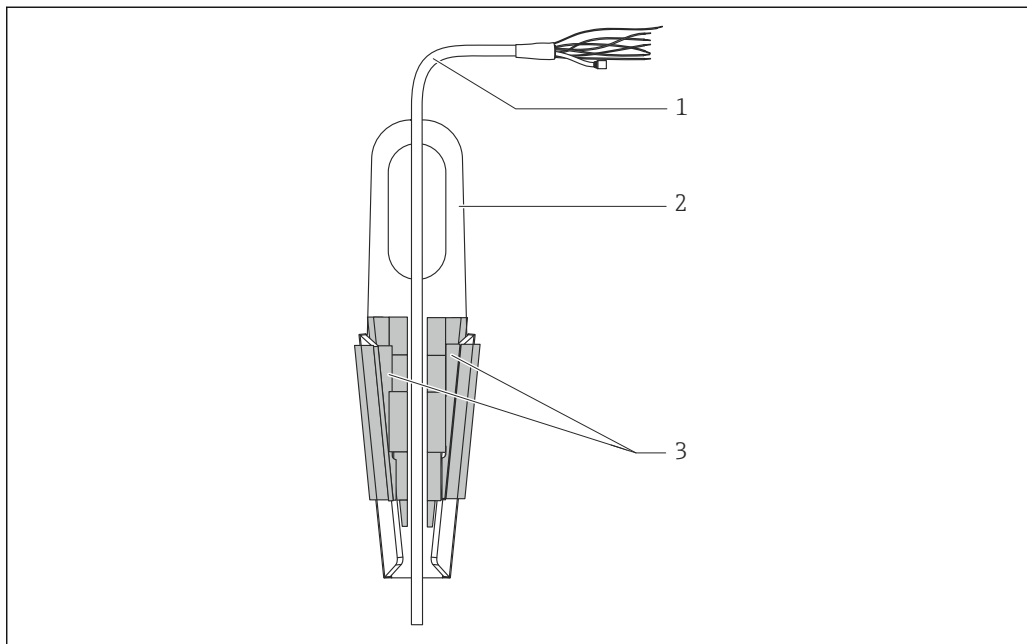


A0018793

- 1 伸長ロープ
- 2 サスペンションクランプ
- 3 クランピングジョー

5.4.1 サスペンションクランプの取付け

1. サスペンションクランプ（項目 2）を取り付けます。固定位置を決めるときには、伸長ロープ（項目 1）と機器の質量を考慮してください。
2. クランピングジョー（項目 3）を押し上げます。図のようにクランピングジョーの間に伸長ロープ（項目 1）を配置します。
3. 伸長ロープ（項目 1）を持ちながら、クランピングジョー（項目 3）を元の位置に押し下げます。クランピングジョーを上方から軽く叩いて固定します。

5.5 ケーブル取付ネジを使用した機器の取付け

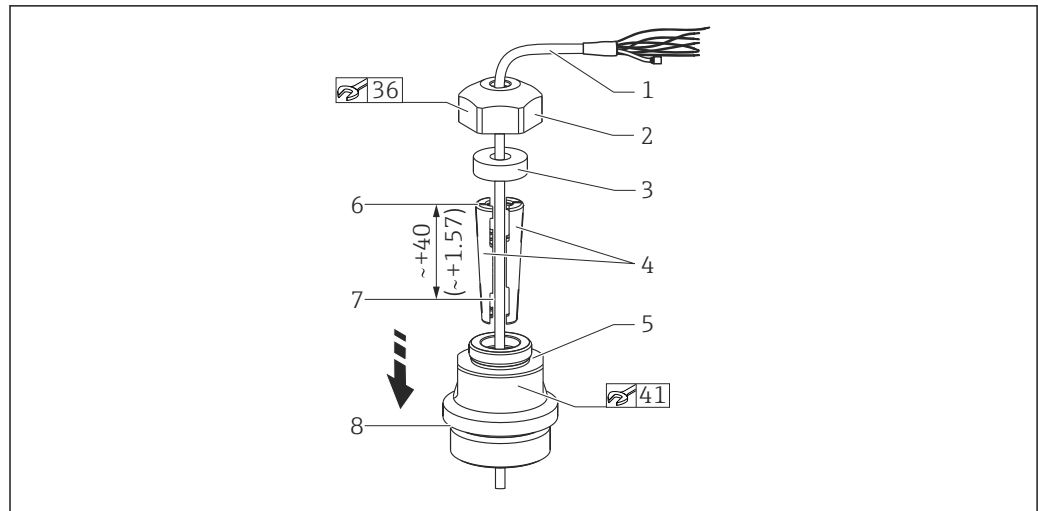

A0018794

図 1 図は G 1½" ネジ。測定単位 mm (in)

- 1 伸長ロープ
- 2 ケーブル取付ネジのカバー
- 3 シールリング
- 4 クランピングスリーブ
- 5 ケーブル取付ネジのアダプタ
- 6 クランピングスリーブの上端
- 7 組立前の伸長ロープと Waterpilot プローブの適切な長さ
- 8 G 1½" ネジを使用した場合、組立後に項目 7 は取付ネジの横に配置されます (アダプタのシール面の高さ)。NPT 1½" ネジを使用した場合、ネジの高さはアダプタからはみ出します。

i レベルプローブをある程度の深さまで下げる場合は、クランピングスリーブの上端を必要な深さより 40 mm (4.57 in) 高く配置してください。その後、次のセクションの手順 6 に従って、伸長ロープとクランピングスリーブをアダプタに押し込みます。

5.5.1 G 1½" または NPT 1½" ネジを使用したケーブル取付ネジの取付け

1. 伸長ロープの必要な長さの部分に印を付けます。
2. プローブを測定開口部に挿入し、伸長ロープの下方にゆっくりと下ろします。伸長ロープを滑らないように固定します。
3. アダプタ (項目 5) を伸長ロープに被せて、測定開口部にしっかりとねじ込みます。
4. シールリング (項目 3) とカバー (項目 2) を上からケーブルに被せます。シールリングをカバーに押し込みます。
5. 図のように、伸長ロープ (項目 1) の周囲にクランピングスリーブ (項目 4) を配置します。
6. 伸長ロープとクランピングスリーブ (項目 4) をアダプタ (項目 5) に押し込みます。
7. カバー (項目 2) とシールリング (項目 3) をアダプタ (項目 5) の上に配置してから、アダプタにしっかりとねじ込みます。


i ケーブル取付ネジを取り外す場合は、この逆の手順を実行してください。

▲ 注意**けがに注意！**

- ▶ 必ず加圧されていない容器で使用してください。

5.6 端子箱の取付け

オプションの端子箱の取付けには、4 個のネジ (M4) を使用します。端子箱の寸法については、技術仕様書を参照してください。

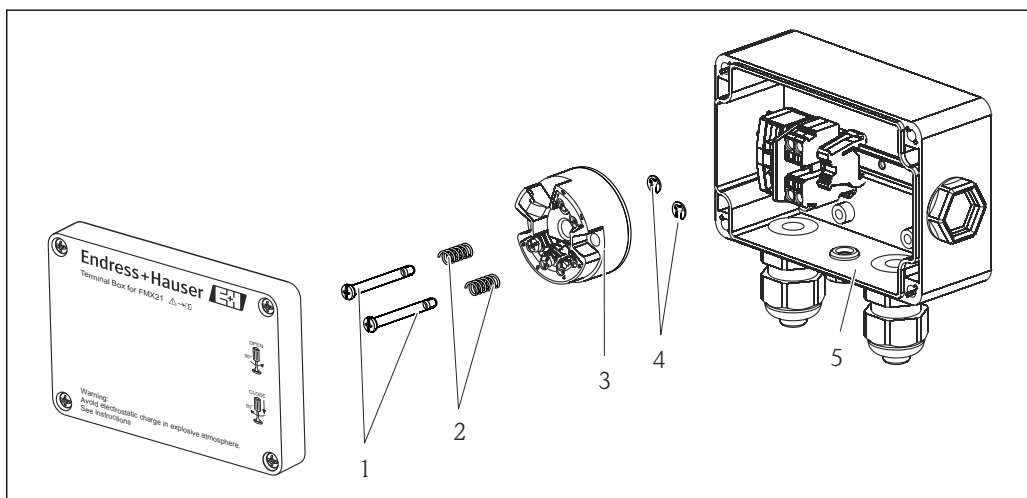5.7 端子箱付き TMT72 温度伝送器の取付け

A0018813

- 1 取付ネジ
- 2 取付バネ
- 3 TMT72 温度伝送器
- 4 保持リング
- 5 端子箱

i 端子箱を開ける場合は、必ずドライバを使用してください。

▲ 警告**爆発の危険性**


- ▶ TMT72 は、危険場所での使用には適合しません。

5.7.1 温度伝送器の取付け

1. 温度伝送器 (項目 3) の開口部に取付ネジ (項目 1) と取付バネ (項目 2) を挿入します。
2. サークリップ (項目 4) を使用して取付ネジを固定します。サークリップ、取付ネジ、取付バネは、温度伝送器に付属します。
3. 温度伝送器をフィールドハウジングにしっかりとねじ留めします (ドライバの刃先の幅: 最大 6 mm (0.24 in))。

注記**伝送器の損傷を防止してください。**

- ▶ 取付ネジを締め付けすぎないようにしてください。

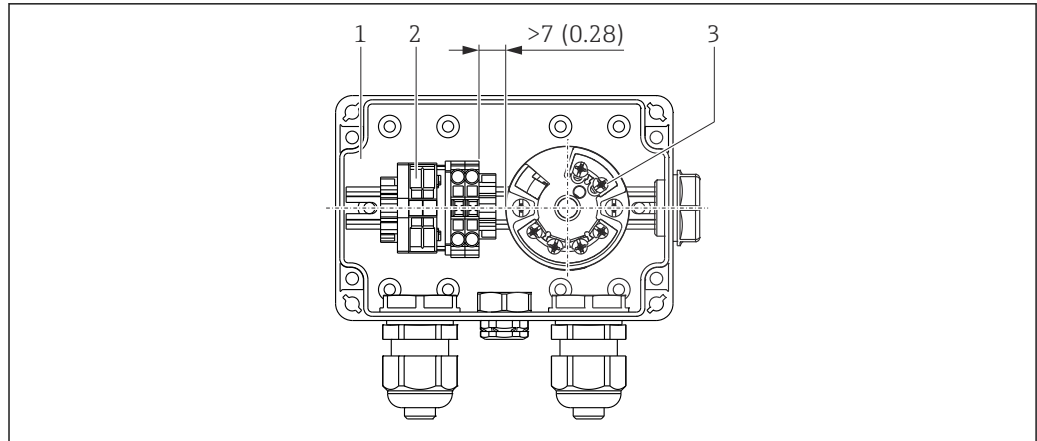

A0018696

測定単位 mm (in)

- 1 端子箱
- 2 端子ストリップ
- 3 TMT72 温度伝送器

注記**正しく接続してください**


- ▶ 端子ストリップと TMT72 温度伝送器の間には、7 mm (28 in) より大きい間隔を確保してください。

5.8 Pt100 用の端子ストリップの取付け (TMT72 なし)

オプションの Pt100 付きの FMX21 で、オプションの TMT72 温度伝送器を使用しない場合、端子箱には、Pt100 の配線用の端子ストリップが付属します。


警告**爆発の危険性**

- ▶ Pt100 と端子ストリップは、危険場所での使用には適合しません。

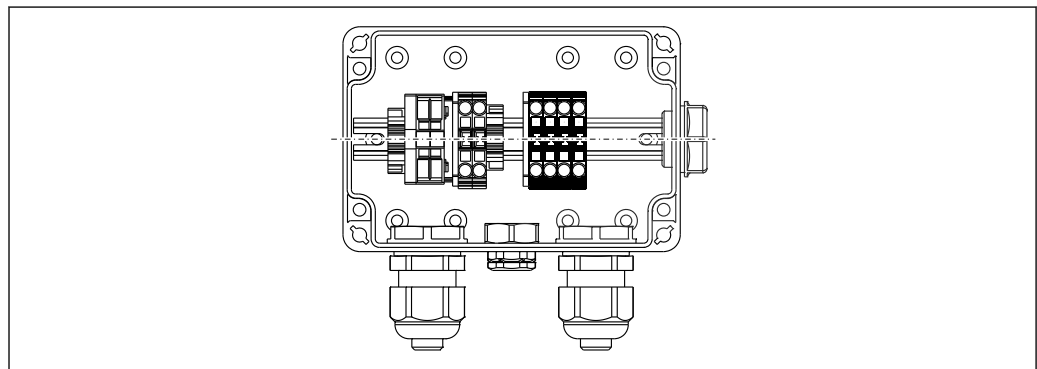

A0018815

5.9 RIA15 フィールドハウジングへのケーブルの挿入

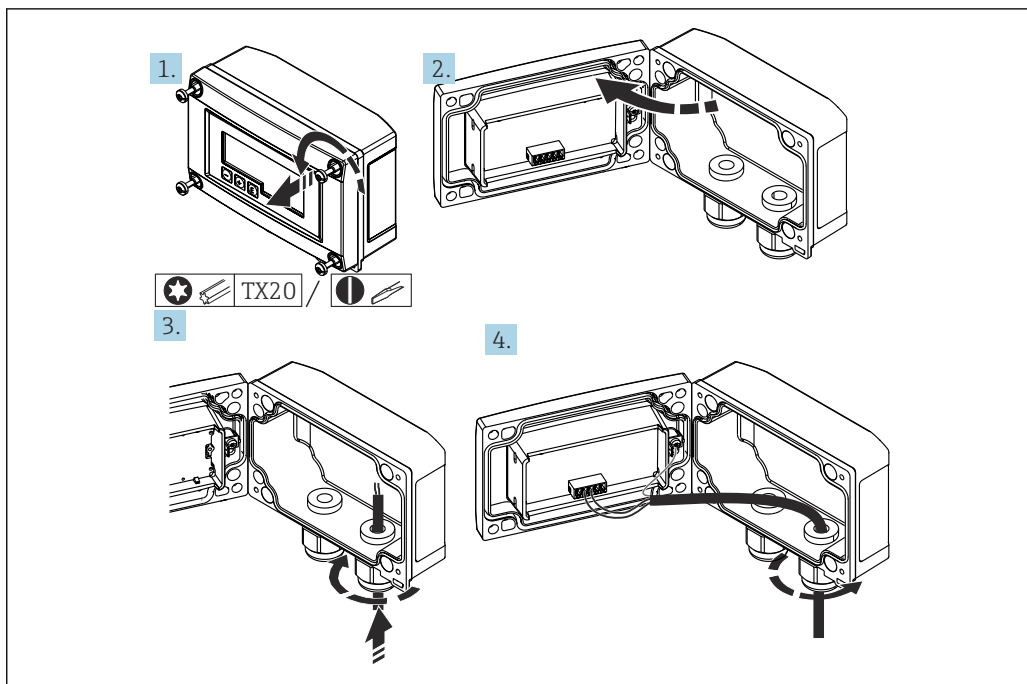

A0017830


ケーブルの挿入、フィールドハウジング、伝送器供給電源なしの接続（例）

1. ハウジングのネジを外します。
2. ハウジングを開けます。
3. ケーブルグランド（M16）を開け、ケーブルを挿入します。
4. 機能接地を含めたケーブルを接続し、ケーブルグランドを閉じます。

i 挿入のためには大気圧補正が必要です。このために黒色のベント付きケーブルグランドが付属しています

RIA15 の通信抵抗モジュールを使用する場合は、機器の接続時に、内蔵の圧力補正チューブが挟まれないように機器のケーブルを右側のグランドに挿入する必要があります。

5.10 ケーブルのマーキング表示

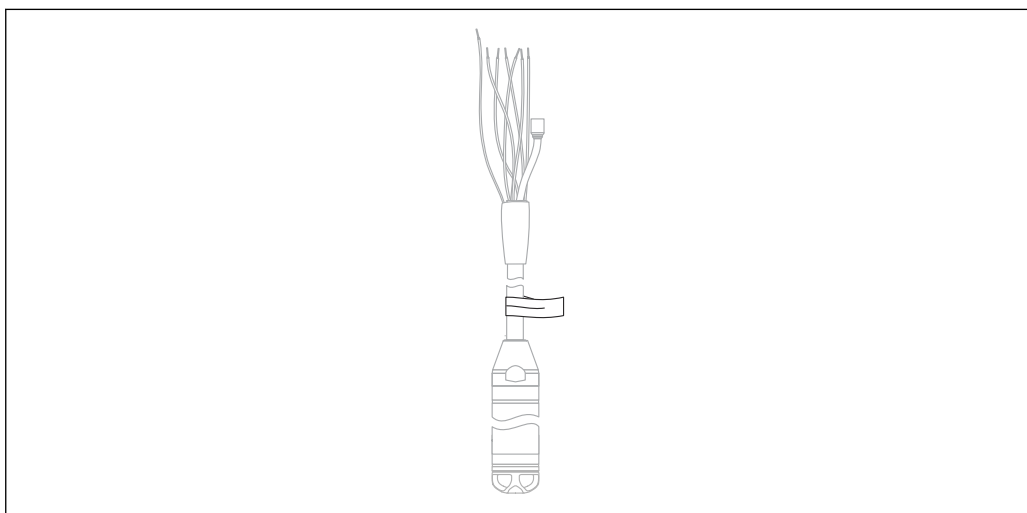

A0030955

- Endress+Hauser では、簡単に設置できるように、注文時にお客様が指定された長さを伸長ロープにマーキング表示しています。
- ケーブルのマーキング精度（レベルプローブの下端までの距離）：
ケーブル長 < 5 m (16 ft) : ± 17.5 mm (0.69 in)
ケーブル長 > 5 m (16 ft) : ± 0.2 %
- 材質：PET、貼付式ラベル：アクリル
- 耐熱性：-30~+100 °C (-22~+212 °F)


注記

マーキングを設置以外の目的に使用しないでください。

- ▶ 飲料水認証の機器を使用する場合は、マーキングを完全に取り外してください。取り外すときに伸長ロープを損傷しないよう注意してください。

i 危険場所での機器の使用には適していません。

5.11 ケーブル短縮用キット

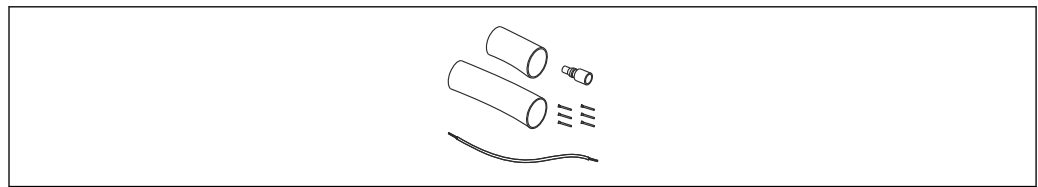

A0030948

ケーブル短縮用キットは、ケーブルの長さを簡単かつ正確に調整するために使用します。

i ケーブル短縮用キットは、FM/CSA 認定付きの機器には対応していません。

- 注文情報：製品コンフィギュレータを参照
- 関連資料：SD00552P

5.12 設置状況の確認

- 機器は損傷していないか？（外観検査）
- 機器が測定点の仕様を満たしているか？
 - プロセス温度
 - プロセス圧力
 - 周囲温度
 - 測定範囲
- 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
- すべてのネジがしっかりと取り付けられていることを確認してください。

6 電気接続

警告

不適切な接続により電気的安全性が低下します。

- ▶ 危険場所で計測機器を使用する場合は、適用される国内規格および規制、安全上の注意事項 (XA)、設置/制御図 (ZD) に従う必要があります。爆発防止に関するすべてのデータは個別の資料に記載されており、ご希望により入手できます。本書は、機器に標準で付属します。


6.1 機器の接続

警告

不適切な接続により電気的安全性が低下します。

- ▶ 供給電圧が銘板に記載される供給電圧と一致している必要があります。
- ▶ 電源を切ってから機器を接続してください。
- ▶ ケーブルは、乾燥した室内または適切な端子箱内で端末処理を行う必要があります。Endress+Hauser 製の GORE-TEX® フィルタ付き IP66/IP67 端子箱は、屋外の設置に適合します。→ 図 19
- ▶ 以降の図面に従って機器を接続します。本機器および温度伝送器は、逆接保護機能を搭載しています。極性を変換しても機器は破損しません。
- ▶ IEC/EN 61010 に従って、本機器に適合するサーキットブレーカーを用意する必要があります。


6.1.1 Pt100 付き機器

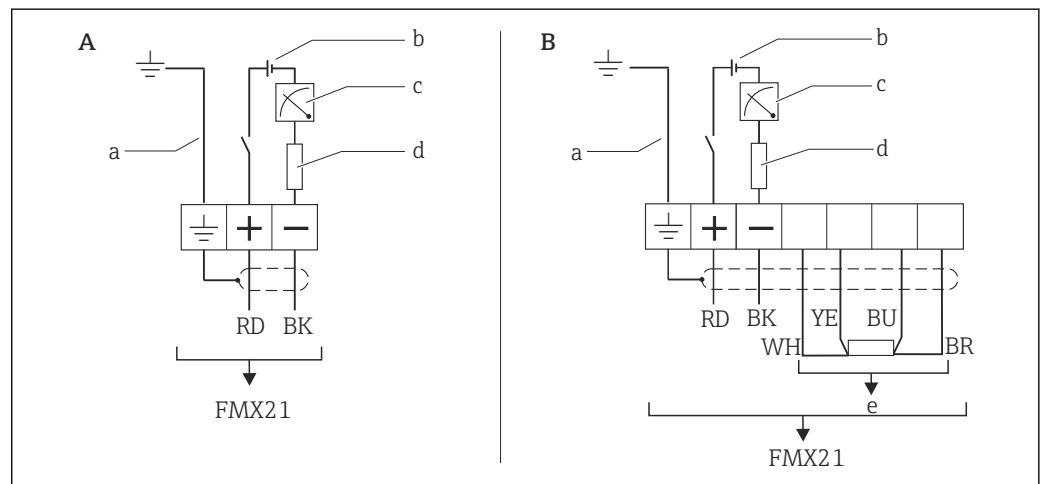

A0019441

- A 機器
- B Pt100 付き機器 (危険場所での使用には適していません)
- a 外径 29 mm (1.14 in) の機器にはありません
- b 10.5~30 V_{DC} (危険場所)、10.5~35 V_{DC}
- c 4~20 mA
- d 抵抗 (R_L)
- e Pt100

6.1.2 Pt100 および TMT72 温度伝送器付き機器

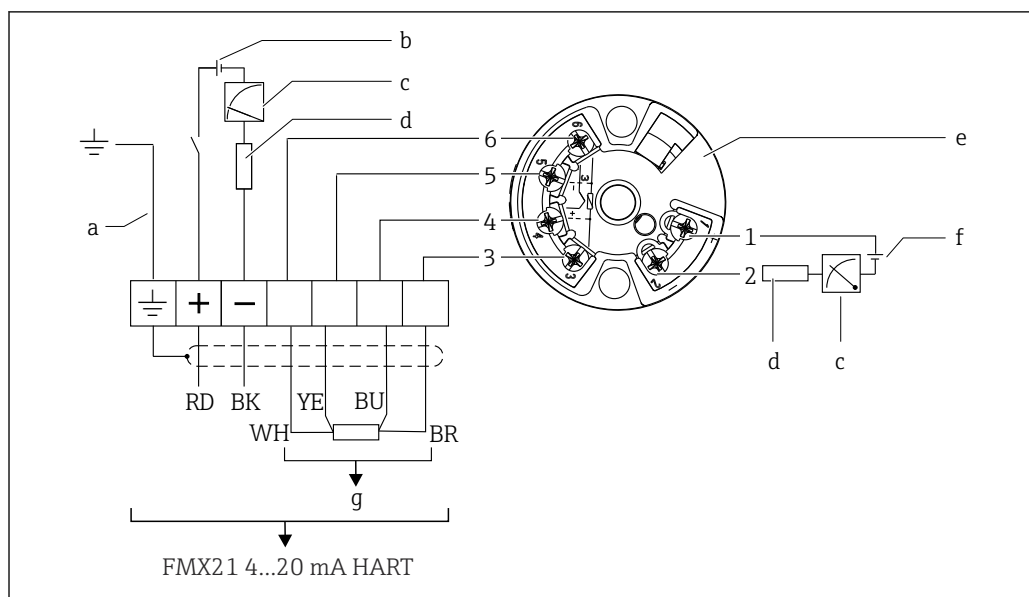

A0018780

- a 外径 29 mm (1.14 in) の機器にはありません
- b 10.5~35 V_{DC}
- c 4~20 mA
- d 抵抗 (R_L)
- e TMT72 温度伝送器 (4~20 mA) (危険場所での使用には適していません)
- f 11.5~35 V_{DC}
- g Pt100
- 1...6 ピンの割当て

6.1.3 RIA15 付き機器

i RIA15 リモート表示部（防爆用または非危険場所用）は機器と一緒に注文できます。製品コンフィギュレータを参照してください。


挿入のためには大気圧補正が必要です。このために黒色のベント付きケーブルグラウンドが付属しています

i RIA15 プロセス表示器はループ電源供給型のため、外部電源は不要です。

以下の電圧降下を考慮しなければなりません。

- $\leq 1\text{ V}$ 、4~20 mA 通信の標準バージョンの場合
- $\leq 1.9\text{ V}$ 、HART 通信の場合
- 表示部ライトを使用する場合は 2.9 V 追加

バックライトなし

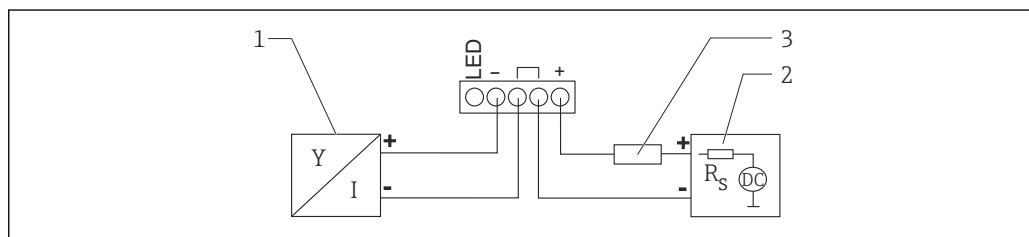


A0019567

図 2 ブロック図：HART 通信機器と RIA15 の接続（バックライトなし）

- 1 機器
- 2 電源
- 3 HART 用抵抗

バックライトあり

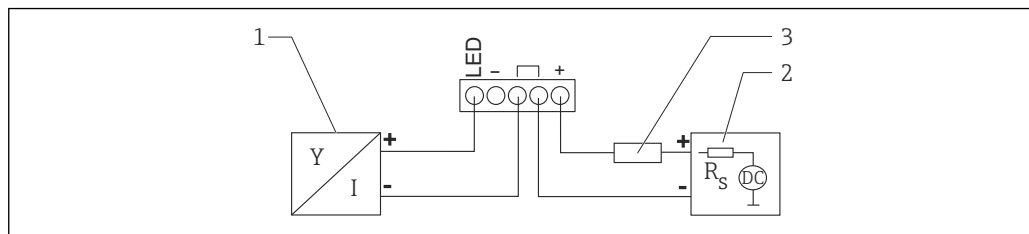

A0019568

図 3 ブロック図：HART 通信機器と RIA15 の接続（バックライトあり）

- 1 機器
- 2 電源
- 3 HART 用抵抗


6.1.4 機器、HART 通信抵抗モジュール内蔵の RIA15

i RIA15 に組み込むための HART 通信モジュール（防爆用または非危険場所用）を機器と一緒に注文することが可能です。

考慮する必要がある**電圧降下**は最大 **7V** です。

i 挿入のためには大気圧補正が必要です。このために黒色のベント付きケーブルグランドが付属しています

バックライトなし

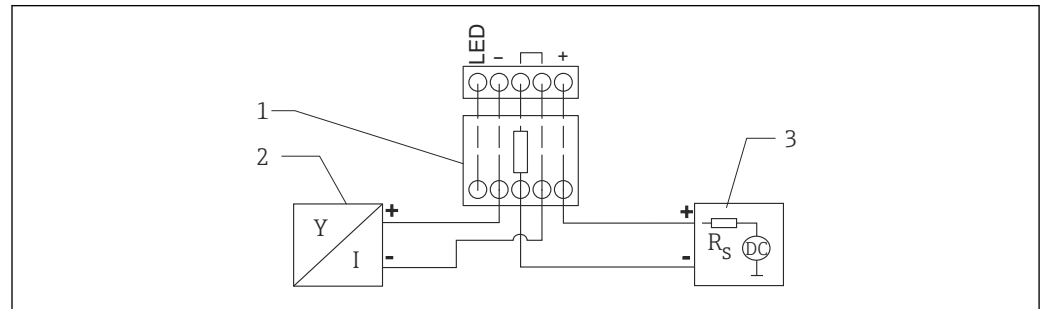


A0020839

図 4 機器接続のブロック図：RIA15、ライトなし、HART 通信抵抗モジュール

- 1 HART 用通信抵抗モジュール
- 2 機器
- 3 電源

バックライトあり

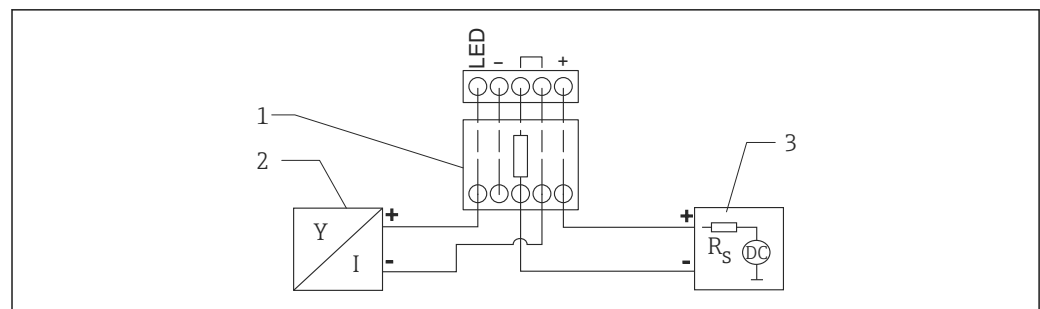

A0020840

図 5 機器接続のブロック図：RIA15、ライトあり、HART 通信抵抗モジュール

- 1 HART 用通信抵抗モジュール
- 2 機器
- 3 電源

6.1.5 配線の色

RD = 赤色、BK = 黒色、WH = 白色、YE = 黄色、BU = 青色、BR = 茶色

6.1.6 接続データ

接続分類（IEC 61010-1 に準拠）：

- 過電圧カテゴリー 1
- 汚染度 1

危険場所での接続データ

該当する安全上の注意事項（XA）を参照してください。

6.2 電源電圧

警告

通電している可能性があります。

感電および/または爆発の危険性があります。

- ▶ 危険場所で計測機器を使用する場合、対応する国内規格および規制、安全上の注意事項に従って設置する必要があります。
- ▶ すべての防爆データは個別の防爆資料に記載されており、ご要望に応じて入手可能です。防爆資料は、危険場所での使用が認可されたすべての機器に標準で提供されます。

6.2.1 機器 + Pt100 (オプション)


- 10.5~35 V (非危険場所)
- 10.5~30 V (危険場所)

6.2.2 TMT72 温度伝送器 (オプション)

11.5~35 V_{DC}

6.3 ケーブル仕様

2 芯ツイストペアケーブル、シールドケーブルの使用をお勧めします。

 外径 22 mm (0.87 in) および 42 mm (1.65 in) の機器バージョンでは、プローブケーブルがシールドされます。

6.3.1 機器 + Pt100 (オプション)

- 市販の計装ケーブル
- 端子、端子箱：0.08~2.5 mm² (28~14 AWG)

6.3.2 TMT72 温度伝送器 (オプション)

- 市販の計装ケーブル
- 端子、端子箱：0.08~2.5 mm² (28~14 AWG)
- 伝送器接続：最大 1.75 mm² (15 AWG)

6.4 消費電力

6.4.1 機器 + Pt100 (オプション)

- ≤ 0.805 W (35 V_{DC}) (非危険場所)
- ≤ 0.690 W (30 V_{DC}) (危険場所)

6.4.2 TMT72 温度伝送器 (オプション)

≤ 0.805 W (35 V_{DC})

6.5 消費電流

6.5.1 機器 + Pt100 (オプション)

最大消費電流：≤ 23 mA
最小消費電流：≥ 3.6 mA


6.5.2 TMT72 温度伝送器（オプション）

- 最大消費電流：≤ 23 mA
- 最小消費電流：≥ 3.5 mA

6.6 計測機器の接続

6.6.1 過電圧保護

Waterpilot および TMT72 温度伝送器を大規模な干渉ピーク電圧から保護するために、Endress+Hauser では図のように表示ディスプレイおよび評価ユニットの上流部と下流部に過電圧保護を設置することをお勧めします。

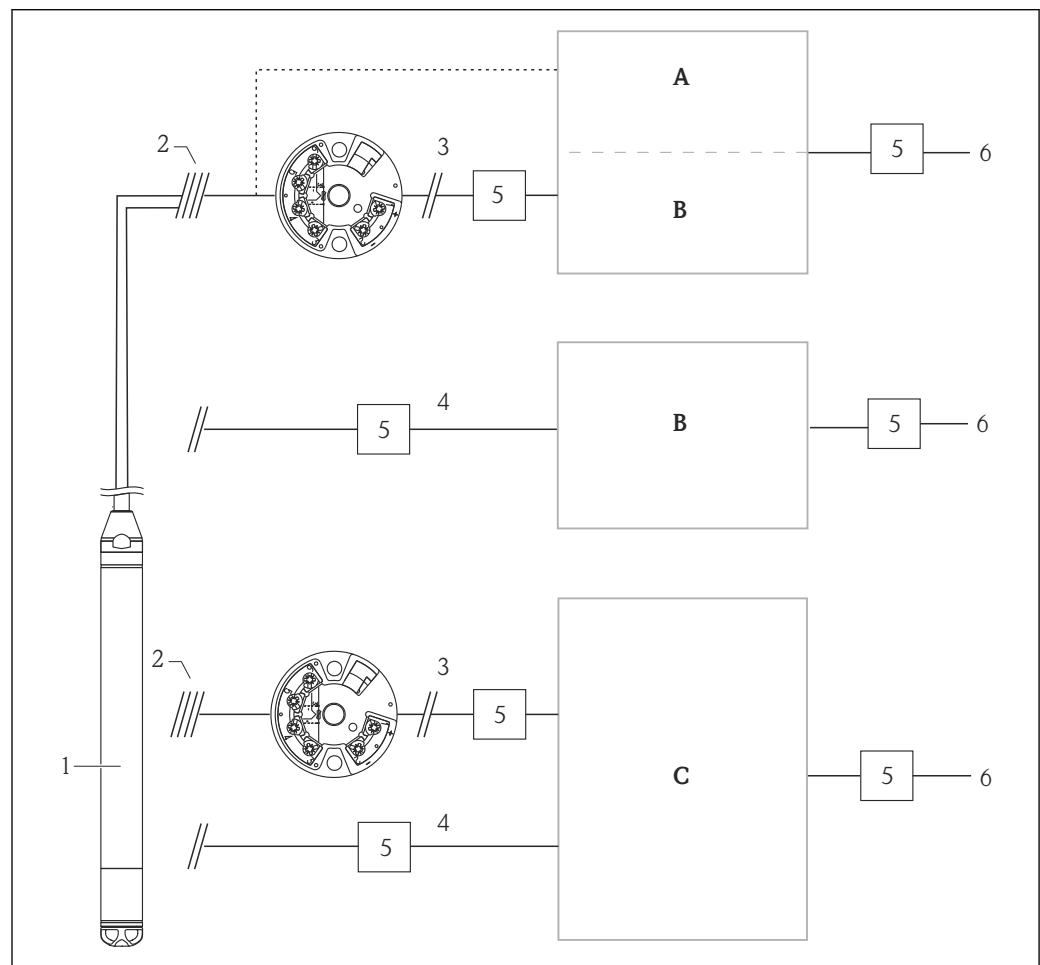

A0018941

- A Pt100 用の 1 点入力の電源、表示ディスプレイ、評価ユニット
- B 4~20 mA 用の 1 点入力の電源、表示ディスプレイ、評価ユニット
- C 4~20 mA 用の 2 点入力の電源、表示ディスプレイ、評価ユニット
- 1 機器
- 2 一体型 Pt100 を備えた FMX21 への接続
- 3 4~20 mA HART (温度)
- 4 4~20 mA HART (レベル)
- 5 過電圧保護 (Endress+Hauser 製 HAW など) (危険場所での使用には適しません)
- 6 電源


i Endress+Hauser の HART アプリケーション向け TMT72 温度伝送器の詳細については、技術仕様書 TI01392T を参照してください。

6.6.2 Commubox FXA195 の接続

Commubox FXA195 は、HART プロトコルを使用して伝送器をコンピュータの USB インタフェースに接続します。これにより、Endress+Hauser の操作プログラムである FieldCare を使用した、伝送器のリモート操作が可能になります。電源は USB ポートを介して Commubox に供給されます。Commubox は、本質安全回路への接続にも適合します。詳細については、技術仕様書 TI00404F を参照してください。

6.6.3 Field Xpert SFX の接続

HART 電流出力 4~20 mA を使用してリモート設定および測定値を取得するための、コンパクトでフレキシブル、かつ堅牢な工業用ハンドヘルドターミナルです。詳細については、取扱説明書 BA00060S を参照してください。

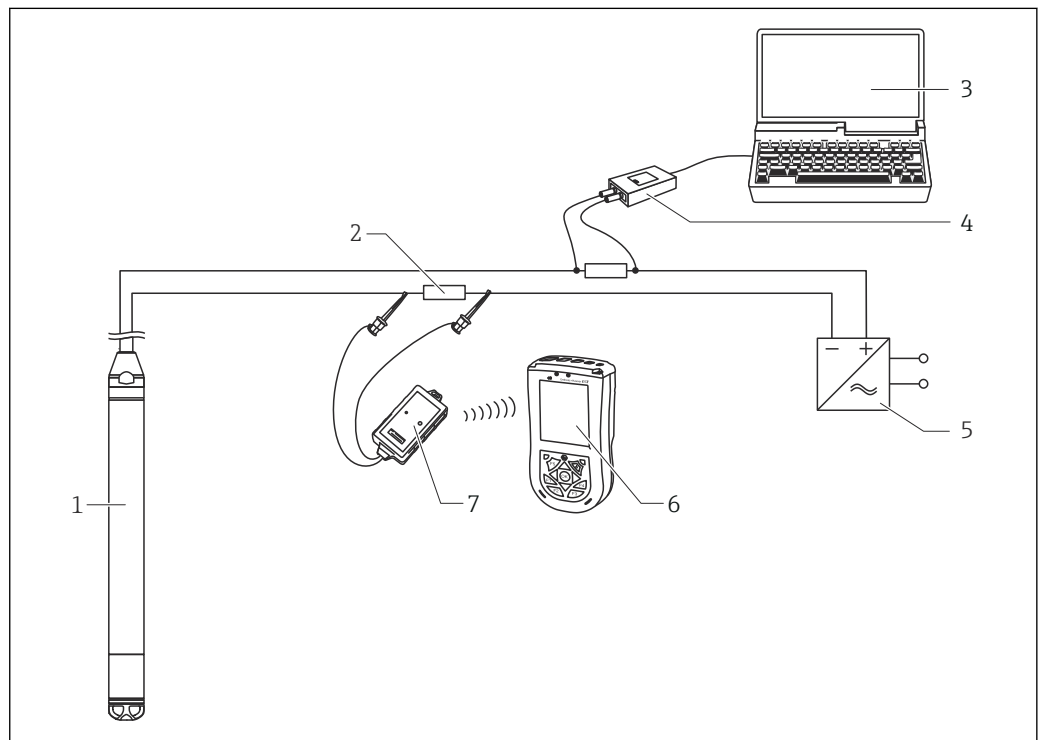

A0018811

- 1 機器
- 2 必要な通信抵抗 $\geq 250 \Omega$
- 3 操作ツール (FieldCare など) 搭載のコンピュータ
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 伝送器電源ユニット、例: RN221N (通信用抵抗器付き)
- 6 Field Xpert SFX
- 7 VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き


i 危険場所では、認証を取得した機器のみを使用してください。

警告

爆発の危険性

- ▶ ハンドヘルドターミナルのバッテリーを危険場所で交換しないでください。
- ▶ 危険場所で計測機器を使用する場合は、適用される国内規格および規制、安全上の注意事項 (XA)、設置/制御図 (ZD) に従う必要があります。

6.6.4 外部測定値を使用する大気圧補正用の接続

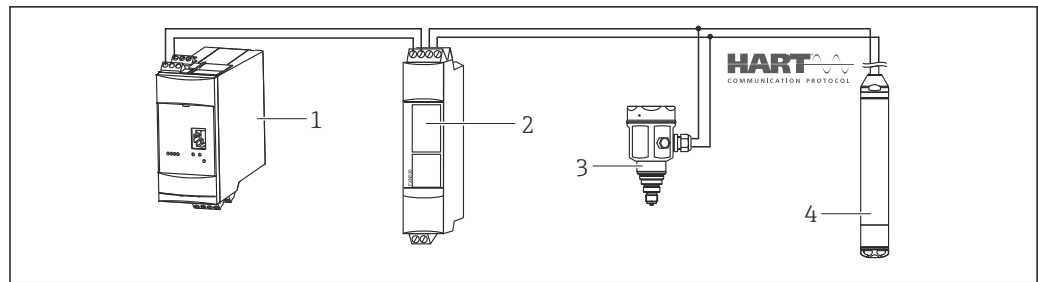


A0018757

- 1 Fieldgate FXA520
- 2 Multidrop コネクタ FXN520
- 3 Cerabar
- 4 Waterpilot FMX21

結露が発生するアプリケーションでは、絶対圧力プローブの使用をお勧めします。絶対圧力プローブを使用したレベル測定では、測定値は大気圧の変化の影響を受けます。測定誤差を補正するには、外付けの絶対圧センサ（Cerabar など）を HART 信号線に接続し、Waterpilot をバーストモードに切り替えて、Cerabar を「電子回路デルタ P」モードで操作します。

「電子回路デルタ P」アプリケーションをオンにすると、外付けの絶対圧センサが 2 つの圧力信号の差異を計算し、正確なレベルを算出できます。この方法で補正できるのは 1 つのレベル測定値のみです。

追加情報については、→ 図 51 を参照してください。

 本質安全機器を使用する場合、IEC 60079-14（本質安全の証明）に従い、相互に接続する本質安全回路に適用される規制を遵守する必要があります。

6.6.5 密度補正のための外付け温度センサ/温度伝送器の接続


本機器は、温度によって生じる水の密度変化がもたらす測定誤差を補正できます。次のオプションから選択できます。

機器の内部で測定されるセンサ温度の使用

機器の内部で測定されるセンサ温度を計算して密度補正に使用します。したがって、レベル信号は水の密度特性線に従って補正されます。

適合する HART マスタ（PLC など）でオプションの Pt100 温度センサを使用した密度補正

Waterpilot FMX21 には、オプションとして Pt100 温度センサが用意されています。さらに、Endress+Hauser が提供する TMT72 温度伝送器を使用すると、Pt100 の信号を 4 ~ 20 mA HART 信号に変換できます。HART マスタ（PLC など）は温度信号と圧力信号を照会し、保存されているリニアライゼーションテーブルまたは（選択した測定物の）密度機能を使用して、補正レベル値を生成できます。

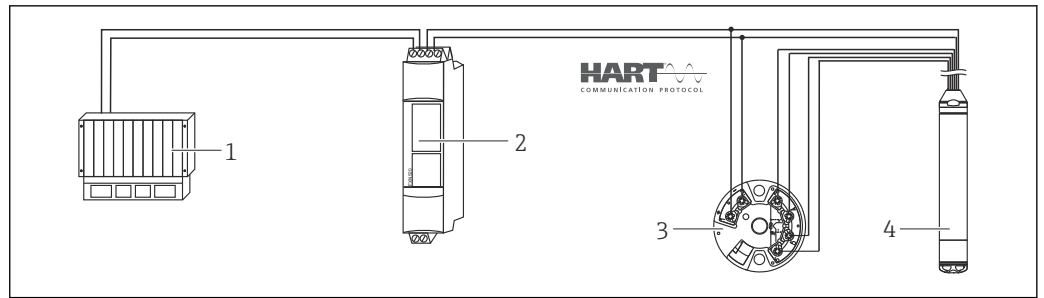


A0018763

- 1 HART マスタ、例：PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
- 2 Multidrop コネクタ FXN520
- 3 TMT72 温度伝送器
- 4 機器

HART バーストモードを介して FMX21 に伝送される外部の温度信号を使用します

本機器には、オプションとして Pt100 温度センサが用意されています。このオプションを使用すると、Pt100 の信号は、バーストモードに対応する HART 適合の温度伝送器（HART 5.0 以上）によって評価されます。したがって、温度信号を機器に伝送できません。機器では、この信号をレベル信号の密度補正に使用します。

i TMT72 温度伝送器は、この設定には適合しません。

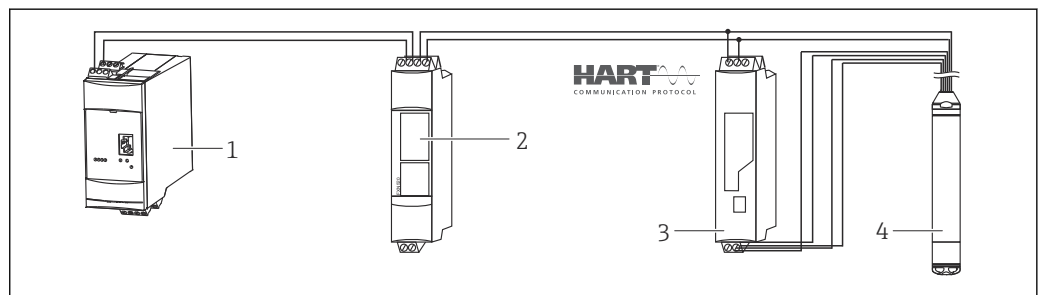

A0018764

- 1 Fieldgate FXA520
- 2 Multidrop コネクタ FXN520
- 3 バースト機能付きの HART 対応温度伝送器（TMT82 など）
- 4 機器

たとえば、水の異常により追加補正が行われない場合、+70 °C (+158 °F) の温度で最大 4 % の誤差が発生することがあります。密度補正が行われると、この誤差は温度範囲全体（0~+70 °C (+32~+158 °F)）で 0.5 % 未満になります。

追加情報については、→ 53 を参照してください。

i 機器の詳細については、該当する技術仕様書を参照してください。


- TI01010T：温度伝送器 TMT82（4~20 mA HART）
- TI00369F：Fieldgate FXA520
- TI00400F：Multidrop コネクタ FXN520

6.7 配線状況の確認

- 機器やケーブルに損傷がないか（外観検査）？
- 使用しているケーブルが要件を満たしているか？
- 接続されたケーブルは引っ張られていないか？
- すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？
- 供給電圧が銘板に記載された仕様と一致しているか？
- 端子の割当ては正しいか？

7 操作オプション

Endress+Hauser は、Waterpilot および TMT72 温度伝送器用の、表示ディスプレイおよび評価ユニットを含む包括的な測定点ソリューションを提供しています。

 ご質問等がございましたら、お近くの Endress+Hauser サービスにお気軽にお問い合わせください。連絡先については、次を参照してください。

www.endress.com/worldwide

7.1 操作オプションの概要

7.1.1 Endress+Hauser の操作プログラムを使用した操作

FieldCare

FieldCare 操作プログラムは、FDT 技術に基づく Endress+Hauser のアセット管理ツールです。FieldCare を使用すると、Endress+Hauser のすべての機器だけでなく、FDT 規格に準拠した他社製の機器も設定することができます。

ハードウェア/ソフトウェア要件は、インターネットで確認できます：


www.de.endress.com → 検索：FieldCare → FieldCare → 技術データ

FieldCare は、以下の機能をサポートしています。

- 伝送器のオンライン/オフラインモードの設定
- 機器データの読み込みと保存（アップロード/ダウンロード）
- 測定点の文書化

接続オプション：

- Commubox FXA195 とコンピュータの USB インタフェースを介した HART
- Fieldgate FXA520 を介した HART

 FieldCare およびソフトウェアダウンロードの詳細については、インターネット（www.jp.endress.com® ダウンロード® テキストサーチ：FieldCare）を参照してください。


- Commubox FXA195 の接続
- オフライン操作では、一部の内部機器の設定が対応していない場合があるため、パラメータの整合性を再度確認してから機器に伝送してください。

DeviceCare

機能範囲

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツールです。

専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイプマネージャ（DTM）も併用すると、効率的で包括的なソリューションとして活用できます。

 詳細については、イノベーションカタログ IN01047S を参照してください。

7.1.2 Field Xpert SFX を介した操作

Field Xpert は、コンパクトでフレキシブルかつ堅牢な工業用ハンドヘルドターミナルであり、HART 電流出力または FOUNDATION Fieldbus を使用して、遠隔操作によるパラメータ設定および測定値取得が可能です。詳細については、取扱説明書 BA00060S を参照してください。

7.1.3 RIA15 を介した操作

RIA15 は、HART®通信を介して Waterpilot FMX21 静圧式レベル計の基本設定を行ったりモート表示器として使用することができます。

以下のパラメータを RIA15 の前面にある 3 つの操作キーを使用して FMX21 に設定できます。

- 圧力単位、レベル、温度
- ゼロ点補正 (ゲージ圧センサのみ)
- 空/満量圧力調整
- 空/満量レベル校正
- 工場出荷時設定にリセット

操作パラメータの詳細情報 → 61

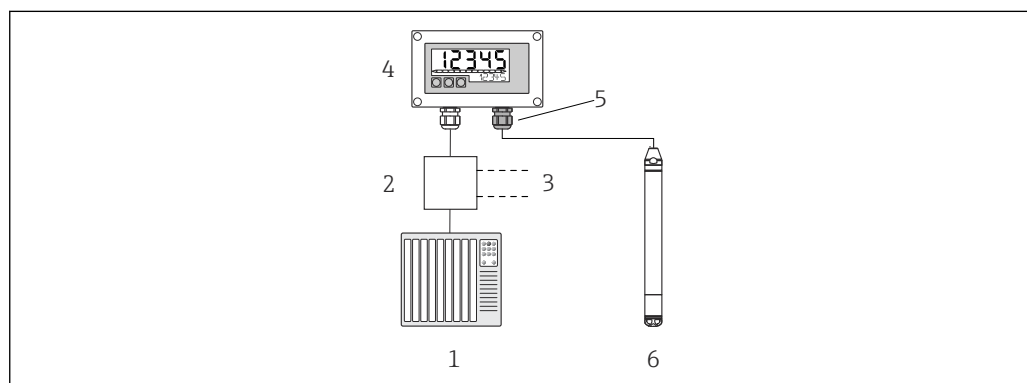


図 6 RIA15 を介した機器のリモート操作

- 1 PLC
- 2 変換器電源、例：RN221N (通信抵抗付き)
- 3 Commubox FXA195 および Field Communicator 375、475 用の接続部
- 4 ループ電源型プロセス表示器 RIA15
- 5 大気圧補正メンブレン付きケーブルグラウンド M16
- 6 機器

7.2 操作コンセプト

操作メニューを使用した操作は、「ユーザーの役割」を使用する操作コンセプトに基づいています。

■ オペレータ

オペレータは、通常の「操作」時に機器に対して責任を負います。これは通常、プロセス値の読取りに限定されます。値の読取り以外の作業を機器で行う場合、それは操作に使用されるアプリケーション固有の簡単な機能に限定されます。エラーが発生した場合、これらのユーザーはエラーに関する情報を転送するだけであり、自ら介入することはありません。

■ メンテナンス

サービスエンジニアは通常、機器設定後の段階で機器を操作します。主な作業はメンテナンスとトラブルシューティングであり、そのために機器の基本設定を行う必要があります。技術員は、製品の全ライフサイクルにわたって機器を操作します。したがって、初期設定や高度な設定などの作業は、技術員が担当する必要があります。

■ エキスパート

エキスパートは、製品の全ライフサイクルにわたって機器を操作し、場合によっては、機器に関する高度な資格が求められます。この目的のために、機器の機能全体から個々のパラメータ/機能が繰り返し必要とされます。エキスパートは、技術的なプロセス指向の作業に加えて、管理作業 (ユーザー管理など) を行うこともできます。「エキスパート」はパラメータセット全体を利用できます。

7.3 操作メニューの構成



- **オペレータ**
サブメニュー：表示/操作
測定値表示の設定に必要なパラメータ（表示される値、表示形式などの選択）が含まれます。このサブメニューにより、ユーザーは実際の測定に影響を与えずに測定値表示を変更できます。
- **メンテナンス**
サブメニュー：セットアップ
測定操作の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。このサブメニューは、次の構造を持ちます。
 - **標準セットアップパラメータ**
一般的なアプリケーションの設定に使用可能な幅広いパラメータを開始時に使用できます。選択した測定モードにより、どのパラメータを使用できるかが決まります。これらすべてのパラメータの設定を行った後は、ほとんどの場合、測定操作を完全に設定すべきです。
 - **「拡張セットアップ」サブメニュー**
「拡張セットアップ」サブメニューには、測定をより詳細に設定するための追加パラメータが含まれており、測定値の変換や出力信号のスケーリングを実行できます。このメニューは、選択した測定モードに応じて、追加のサブメニューに分割されます。
- **メンテナンス**
サブメニュー：診断
動作エラーの検出および分析に必要なすべてのパラメータが含まれます。このサブメニューは、次の構造を持ちます。
 - **診断リスト**
現在アクティブなエラーメッセージが最大 10 件含まれます。
 - **イベントログブック**
(未処理ではなくなった) 直前のエラーメッセージが 10 件含まれます。
 - **機器情報**
機器識別用の情報が含まれます。
 - **測定値**
現在のすべての測定値が含まれます。
 - **シミュレーション**
圧力、レベル、電流およびアラーム/警告のシミュレーションに使用されます。
 - **リセットコードの入力**
- **エキスパート**
サブメニュー：エキスパート
機器のすべてのパラメータが含まれます (その他のサブメニューの既存パラメータを含む)。「エキスパート」サブメニューは、機器の機能ブロックによって構成されます。したがって、次のサブメニューが含まれます。
 - **システム**
測定または制御システムへの統合に関係しない、すべての機器パラメータが含まれます。
 - **測定**
測定の設定用パラメータがすべて含まれます。
 - **出力**
電流出力の設定用パラメータがすべて含まれます。
 - **通信**
HART インタフェースの設定用パラメータがすべて含まれます。
 - **診断**
動作エラーの検出および分析に必要なすべてのパラメータが含まれます。

7.4 操作ロック/ロック解除



すべてのパラメータの入力後、認証されていない、また不要なアクセスに対してエントリのロックができます。

機器のロックおよびロック解除には、「オペレータコード」パラメータが使用されます。

ユーザーコード

ナビゲーション	  セットアップ → 拡張セットアップ → ユーザーコード
読取許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	この機能を使用して、操作をロックまたはロック解除するためのコードを入力します。
ユーザー入力	<ul style="list-style-type: none"> ■ ロック：解除コード以外の数値（値範囲：1～65535）を入力します。 ■ ロック解除：解除コードを入力します。
工場設定	0
備考	<p>オーダー設定では、解除コードは「0」です。「コード定義」パラメータで、別の解除コードを定義できます。ユーザーが解除コードを忘れた場合は、数値「5864」を入力することによって解除コードを表示できます。</p> <p>解除コードは、「コード定義」パラメータで定義されます。</p>

コード定義

ナビゲーション	  セットアップ → 拡張セットアップ → コード定義
読取許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	この機能を使用して、機器のロック解除に使用できる解除コードを入力します。
ユーザー入力	0～9999の数値
工場設定	0
備考	<p>4桁のユーザーコードを使用してもRIA15の設定をロックできます。</p> <p>その他の説明については、RIA15取扱説明書BA01170Kを参照してください。</p>

8 HART® プロトコルを使用した機器の統合

機器のバージョンデータ

- ファームウェアバージョン : 01.00.zz
 - 取扱説明書の表紙に明記
 - 銘板に明記
 - **ファームウェアバージョン**パラメータ : 診断 → 機器情報 → ファームウェアバージョン
- 製造者 ID : 17 (0x11)
 - **製造者 ID** パラメータ : 診断 → 機器情報 → 製造者 ID
- デバイスタイプコード : 36 (0x24)
 - **機器 ID** パラメータ : 診断 → 機器情報 → 機器 ID
- HART バージョン : 6.0
-
- 機器リビジョン : 1
 - 銘板に明記
 - **機器リビジョン** パラメータ : 診断 → 機器情報 → 機器リビジョン

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。


操作ツール

- FieldCare
 - www.endress.com → ダウンロードエリア
 - CD-ROM (弊社にお問い合わせください)
 - DVD (弊社にお問い合わせください)
- AMS デバイスマネージャ (Emerson Process Management)
 - www.endress.com → ダウンロードエリア
- SIMATIC PDM (Siemens)
 - www.endress.com → ダウンロードエリア
- Field Communicator 375、475 (Emerson Process Management)
 - ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用

8.1 HART プロセス変数および測定値

プロセス変数の初期設定を以下に示します。

プロセス変数	圧力	レベル	
		リニア	テーブル起動
第 1 プロセス変数 (PV 値)	0 (測定圧力)	8 (リニアライズ前 レベル)	9 (タンク測定)
第 2 プロセス変数 (SV 値)	2 (補正圧力)	0 (測定圧力)	8 (リニアライズ前 レベル)
第 3 プロセス変数 (TV 値)	3 (センサ圧力)	2 (補正圧力)	0 (測定圧力)
第 4 プロセス変数 (QV 値)	4 (センサ温度)		

 プロセス変数への機器変数の割当ては、**エキスパート → 通信 → HART 出力メニュー**に表示されます。

プロセス変数 (SV、TV、QV) への機器変数の割当てを変更するには、HART コマンド 51 を使用します。

使用可能な機器変数の概要については、以下のセクションを参照してください。

8.2 機器変数および測定値

個々の機器変数に割り当てられている測定値を以下に示します。

機器変数コード	機器変数	測定値	動作モード
0	PRESSURE_1_FINAL_VALUE	測定圧力	すべて
1	PRESSURE_1_AFTER_DAMPING	ダンピング後の圧力	すべて
2	PRESSURE_1_AFTER_CALIBRATION	補正圧力	すべて
3	PRESSURE_1_AFTER_SENSOR	補正圧力	すべて
4	MEASURED_TEMPERATURE_1	センサ温度	すべて
8	MEASURED_LEVEL_AFTER_SIMULATION	リニアライゼーション前レベル	レベルのみ
9	MEASURED_TANK_CONTENT_AFTER_SIMULATION	タンク容量	レベルのみ
10	CORRECTED_MEASUREMENT_DENSITY	プロセス密度	レベルのみ
12	HART_INPUT_VALUE ¹⁾	HART 入力値	-
251	なし (対応する機器変数なし)	-	すべて (QV 値を除く)

1) 出力としては選択できません



HART® マスタに機器変数を照会するには、HART® コマンド 9 または 33 を使用します。

9 設定



注記

機器に最小許容圧力よりも小さいか、最大許容圧力よりも大きい圧力が表示されている場合、次のメッセージが連続して表示されます。

- ▶ 「S140 測定レンジ P」または「F140 測定レンジ P」（「圧力アラーム動作 P」パラメータの設定に応じて異なる）
- ▶ 「S841 センサレンジ」または「F841 センサレンジ」（「圧力アラーム動作 P」パラメータの設定に応じて異なる）
- ▶ 「S971 調整」（「圧力アラーム動作 P」パラメータの設定に応じて異なる）

9.1 機能チェック

測定点を設定する前に、設置状況および配線状況を確認してください。

-  「設置状況の確認」セクション
-  「配線状況の確認」セクション

9.2 設定のロック解除/ロック

設定を防止するために機器がロックされている場合は、最初にロック解除する必要があります。

9.2.1 ソフトウェアのロック/ロック解除


ソフトウェア（機器アクセスコード）を介して機器がロックされている場合、測定値表示に鍵記号が表示されます。パラメータに書き込もうとした場合は、機器アクセスコードの入力を求めるプロンプトが表示されます。ロックを解除するには、ユーザー定義のアクセスコードを入力します。

9.3 設定

設定は、以下の手順で構成されます。

- 機能チェック
- 測定モードと圧力単位を選択
- 位置補正
- 測定の設定：
 - 圧力測定
 - レベル測定

9.4 測定モードの選択

 機器は、標準で「圧力」測定モードに設定されています。測定範囲および測定値の伝送単位は、銘板の仕様と一致します。



警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

測定モード


ナビゲーション

  セットアップ → 測定モード

書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	測定モードを選択します。 選択した測定モードに応じて、操作メニューの構造は異なります。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 圧力 ■ レベル
工場設定	レベル

9.5 圧力単位を選択


圧力単位

ナビゲーション	 セットアップ → 圧力単位
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	圧力単位を選択します。新しい圧力単位を選択した場合、圧力固有のすべてのパラメータが変換され、新しい単位で表示されます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ mbar、bar ■ mmH2O、mH2O、inH2O ■ ftH2O ■ Pa、kPa、MPa ■ psi ■ mmHg、inHg ■ kgf/cm²
工場設定	センサモジュールの基準測定レンジに応じて mbar または bar。あるいは、オーダー仕様に準拠。

9.6 位置補正

位置補正により、計測機器の取付方向に起因する圧力シフトを補正することができます。

ゼロ点補正（ゲージ圧センサ）

ナビゲーション	 セットアップ → ゼロ点補正
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	ゼロ点補正 - ゼロ（設定値）と測定圧力間の差圧が既知である必要はありません。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 確定 ■ キャンセル

- 例**
- 測定値 = 0.22 kPa (0.033 psi)
 - 「ゼロ点補正」パラメータで「確定」を選択して測定値を補正します。これは、印加圧力に値 0.0 を割り当てることを意味します。
 - 測定値 (ゼロ点補正後) = 0.0 mbar
 - 電流値も補正されます。

工場設定 キャンセル

オフセット校正

書込許可 メンテナンス/エキスパート

説明 位置補正 - セットポイントと測定圧の圧力差は既知である必要があります。

- 例**
- 測定値 = 98.22 kPa (14.73 psi)
 - 「オフセット校正」パラメータを使用して、入力した値 (例 : 0.22 kPa (0.033 psi)) により測定値を補正します。これは、印加圧力に値 98 kPa (14.7 psi) を割り当てることを意味します。
 - 測定値 (ゼロ点補正後) = 98 kPa (14.7 psi)
 - 電流値も補正されます。

工場設定 0,0

9.7 ダンピングの設定

出力信号は遅延時間に基づいて測定値の変化に追従します。これは操作メニューから設定できます。

ダンピング

ナビゲーション  セットアップ → ダンピング

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート
(「ダンピング」DIP スイッチが「オン」に設定されている場合)

説明 ダンピング時間を入力します (時定数 τ) (「ダンピング」DIP スイッチが「オン」に設定されている場合)。
ダンピング時間を表示します (時定数 τ) (「ダンピング」DIP スイッチが「オフ」に設定されている場合)。
ダンピングは、圧力変化への測定値の反応速度に影響を与えます。

入力レンジ 0.0~999.0 秒

工場設定 2 秒 またはオーダー仕様に準拠

9.8 圧力測定の設定

9.8.1 基準圧力を使用した校正（ウェット校正）


例：

この例では、40 kPa (6 psi) センサモジュール搭載機器を測定範囲 0~+30 kPa (0~4.5 psi) 用に設定します。つまり、4 mA 値と 20 mA 値にはそれぞれ 0 mbar と 30 kPa (4.5 psi) が割り当てられます。

必須条件：

圧力値 0 kPa および 30 kPa (4.5 psi) を指定できること。たとえば、機器がすでに設置されていること。

i 機器の取付方向に起因して、測定値に圧力シフト（非加圧状態で測定値がゼロ以外になる）が生じる場合があります。位置補正の実施方法については、→ 39 を参照してください。

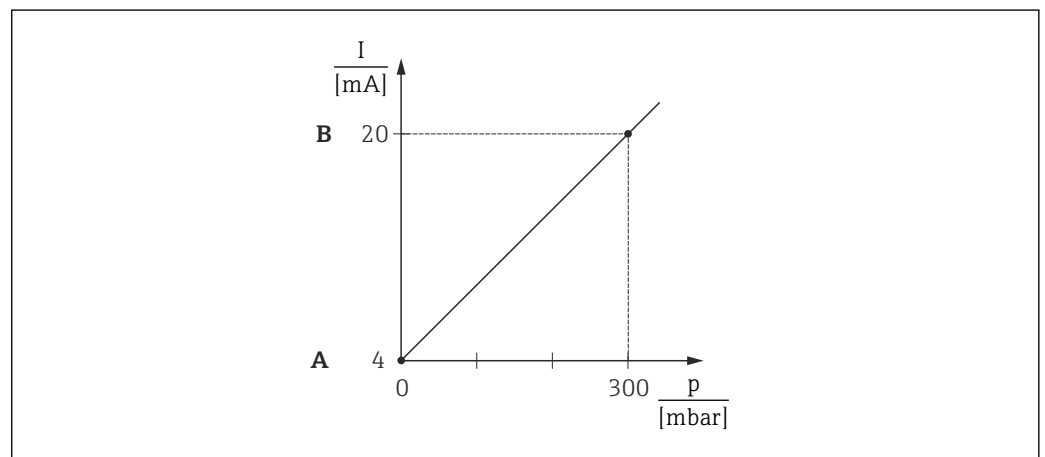

A0031032

A 手順 3 を参照

B 手順 4 を参照

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「圧力」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. 機器に LRV（4 mA 値）に対する圧力（例：0 kPa）が存在します。「現在値を LRV へ」パラメータを選択します。「適用」を選択して、現在の値を機器で確定します。機器に印加されたこの圧力値が下限電流値（4 mA）に割り当てられます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → 現在値を LRV
4. 機器に URV（20 mA 値）に対する圧力（例：30 kPa (4.5 psi)）が存在します。「現在値を URV」パラメータを選択します。「適用」を選択して、現在の値を機器で確定します。機器に印加されたこの圧力値が上限電流値（20 mA）に割り当てられます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → 現在値を URV

測定範囲は、0～+30 kPa (0～4.5 psi) 用に設定されます。

9.8.2 基準圧力を使用しない校正（ドライ校正）


例：

この例では、40 kPa (6 psi) センサモジュール搭載機器を測定範囲 0～+30 kPa (0～4.5 psi) 用に設定します。つまり、4 mA 値と 20 mA 値にはそれぞれ 0 kPa と 30 kPa (4.5 psi) が割り当てられます。

必須条件：

これが理論校正であること。つまり、下限および上限に対する圧力値が既知であること。

i 機器の取付方向に起因して、測定値に圧力シフト（非加圧状態で測定値がゼロ以外になる）が生じる場合があります。位置補正の実施方法については、→ 39 を参照してください。

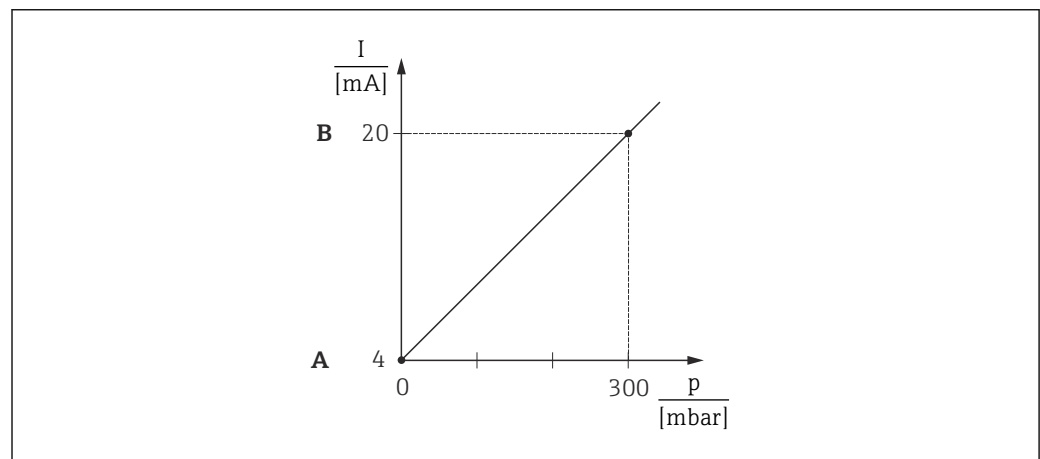

A0031032

- A 手順 3 を参照
B 手順 4 を参照

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「圧力」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. 「LRV 設定」パラメータを選択します。「LRV 設定」パラメータの値（この例では 0 kPa）を入力して確定します。この圧力値が下限電流値（4 mA）に割り当てられます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → LRV 設定
4. 「URV 設定」パラメータを選択します。「URV 設定」パラメータの値（例：30 kPa (4.5 psi)）を入力して確定します。この圧力値が上限電流値（20 mA）に割り当てられます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → URV 設定

測定範囲は、0～+30 kPa (0～4.5 psi) 用に設定されます。

9.9 レベル測定の設定

9.9.1 レベル測定に関する情報

i 「圧力」と「高さ」の2つのレベル計算方法の中から選択できます。次の「レベル測定の概要」セクションの表に、これら2つの測定作業の概要を示します。

- リミット値が確認されていません。つまり、計測機器が正しく測定を行うためには、入力された値がセンサモジュールと測定作業に適している必要があります。
- ユーザー固有の単位は使用できません。
- 「空校正/満量校正」、「空圧力/満量圧力」、「空高さ/満量高さ」、「LRV 設定/URV 設定」の各入力値に、1% 以上の間隔が必要です。値が近すぎると、値は拒否され、メッセージが表示されます。

9.9.2 レベル測定の概要

「圧力」レベル選択

2つの圧力/レベル値のペアを入力して校正を行います。

- 「出力単位」パラメータ：%、レベル、容量、または質量単位を選択
- 説明：
 - 基準圧力を使用した校正（ウェット校正）→ 図 45
 - 基準圧力を使用しない校正（ドライ校正）→ 図 43
- 測定値表示部および「リニアライゼーション前レベル」パラメータが測定値を表示します。

「高さ」レベル選択

密度と2つの高さ/レベル値のペアを入力して校正を行います。

- 「出力単位」パラメータ：%、レベル、容量、または質量単位を選択
- 説明：
 - 基準圧力を使用した校正（ウェット校正）→ 図 49
 - 基準圧力を使用しない校正（ドライ校正）→ 図 47
- 測定値表示部および「リニアライゼーション前レベル」パラメータが測定値を表示します。

9.9.3 「圧力」レベル選択、基準圧力によらない校正（ドライ校正）

例：



この例では、タンクの容量をリットル単位で測定すべきです。最大容量 1000 l (264 gal) は、圧力 40 kPa (6 psi) に対応します。

プローブのプロセスマンブレンがレベル測定範囲の開始点に取り付けられるため、0 リットルの最小容量は、0 Pa の圧力に対応します。


必須条件：

- 測定変数が圧力に正比例していること。
- これが理論校正であること。つまり、下限および上限校正ポイントに対する圧力値および容量値は既知である必要があります。

- i**
- 「空校正/満量校正」、「空圧力/満量圧力」、「LRV 設定/URV 設定」の各入力値に、1% 以上の間隔を設定する必要があります。値が近すぎると、値は拒否され、メッセージが表示されます。その他のリミット値が確認されていません。つまり、計測機器が正しく測定を行うためには、入力された値がセンサモジュールと測定作業に適している必要があります。
 - 機器の方向によっては、測定値で圧力シフトが生じることがあります（容器が空または部分的に満たされている場合でも測定値がゼロではありません）。位置補正の実施方法については、→ 図 39 を参照してください。

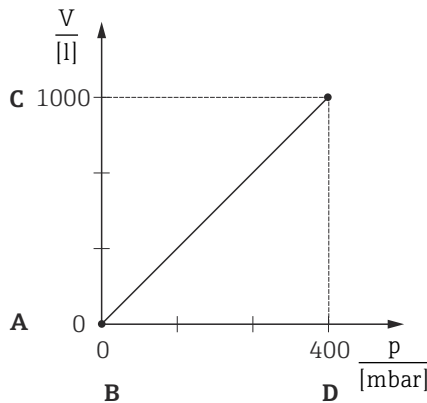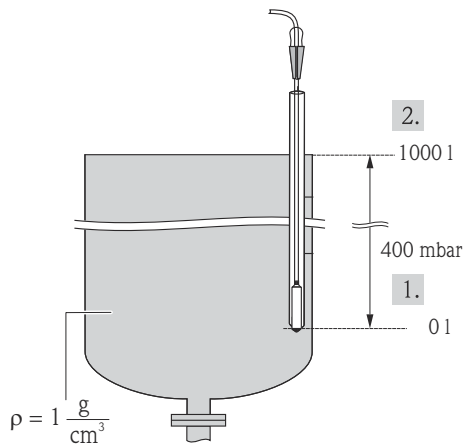

A0017662

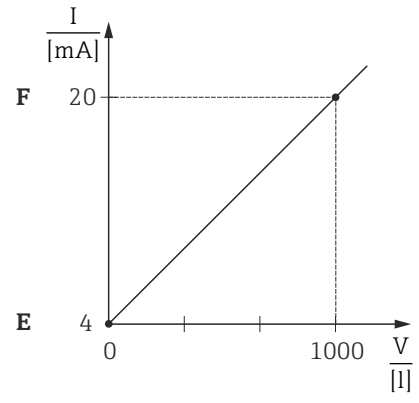

A0031064

- 1 手順 6 および 7 を参照
- 2 手順 8 および 9 を参照

A0018818

- A 手順 6 を参照
- B 手順 7 を参照
- C 手順 8 を参照
- D 手順 9 を参照

- E 手順 11 を参照
- F 手順 12 を参照

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. 「レベル選択」パラメータを使用して、「圧力」レベルモードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → レベル選択
4. 「出力単位」パラメータを使用して、容量単位（「l」（リットル）など）を選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 出力単位
5. 「校正モード」パラメータを使用して、「ドライ」オプションを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 校正モード
6. 「空校正」パラメータを使用して、下限校正ポイントに対する容量値（例：0 リットル）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 空校正
7. 「空圧力」パラメータを使用して、下限校正ポイントに対する圧力値（例：0 kPa）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 空圧力
8. 「満量校正」パラメータを使用して、上限校正ポイントに対する容量値（例：1000 l (264 gal)）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 満量校正
9. 「満量圧力」パラメータを使用して、上限校正ポイントに対する圧力値（例：40 kPa (6 psi)）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 満量圧力
10. 「密度補正」には工場設定 1.0 が含まれていますが、必要に応じてこの値を変更できます。その後に入力する値のペアは、この密度に対応している必要があります。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 密度補正

11. 「LRV 設定」パラメータを使用して、下限電流値 (4 mA) に対する容量値 (0 L) を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → LRV 設定
12. 「URV 設定」パラメータを使用して、上限電流値 (20 mA) に対する容量値 (1000 l (264 gal)) を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → URV 設定
13. プロセスで、校正のベースとなった媒体以外の媒体を使用する場合は、「プロセス密度」パラメータで新しい密度を指定する必要があります。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 密度 → プロセス密度
14. 密度補正が必要な場合、「自動密度補正」パラメータで温度プローブを割り当てます。密度補正は水に対してのみ可能です。機器に保存されている温度密度曲線が使用されます。このため、ここでは「密度補正」(手順 10) および「プロセス密度」(手順 13) パラメータは使用されません。
↳ メニューパス：エキスパート → アプリケーション → 自動密度補正

測定範囲は、0~1000 l (0~264 gal) 用に設定されます。

i このレベルモードでは、測定変数 %、レベル、容量、および質量を使用できます。「出力単位」を参照してください → 93。

9.9.4 「圧力」レベル選択、基準圧力による校正 (ウェット校正)

例：




この例では、タンクのレベルを「m」単位で測定すべきです。最大レベルは 3 m (9.8 ft) です。

圧力レンジは、レベルと測定物の密度から導出されます。この場合、機器は圧力範囲を 0~+30 kPa (0~4.5 psi) に設定します。

必須条件：

- 測定変数が圧力に正比例していること。
- タンクに充填したり、タンクを空にしたりできること。

i 「空校正/満量校正」と「LRV 設定/URV 設定」の各入力値および印加圧力値に、1% 以上の間隔を設定する必要があります。値が近すぎると、値は拒否され、メッセージが表示されます。他の限界値は確認されません。つまり、機器が正しく測定できるようにするには、センサと測定作業に適切な値を入力する必要があります。

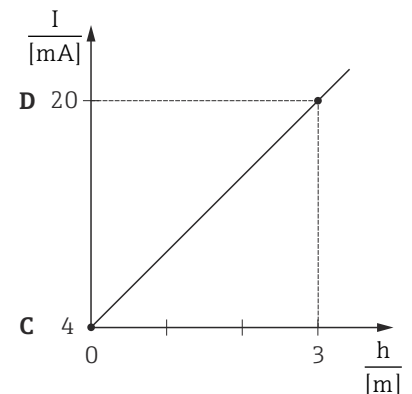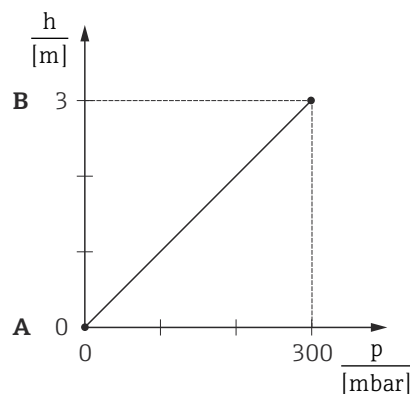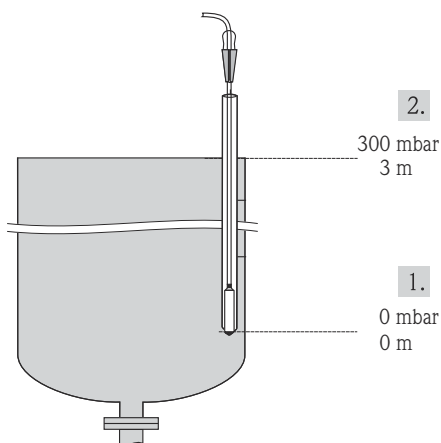

A0017658

A0031063

- 1 手順 9 を参照
- 2 手順 10 を参照

- A0018824
- A 手順 9 を参照
 - B 手順 10 を参照

- C 手順 11 を参照
- D 手順 12 を参照

1. 「位置補正」を実施します → 39。
2. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。


- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

3. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
4. 「レベル選択」パラメータを使用して、「圧力」レベルモードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → レベル選択
5. 密度補正が必要な場合、「自動密度補正」パラメータで温度プローブを割り当てます。密度補正は水に対してのみ可能です。機器に保存されている温度密度曲線が使用されます。このため、ここでは「密度補正」（手順 8）および「プロセス密度」（手順 13）パラメータは使用されません。
↳ メニューパス：エキスパート → アプリケーション → 自動密度補正
6. 「出力単位」パラメータを使用して、レベル単位（「m」など）を選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 出力単位
7. 「校正モード」パラメータを使用して、「ウェット」オプションを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 校正モード
8. プロセス媒体以外の測定物で校正を行う場合は、「密度補正」パラメータで校正媒体の密度を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 密度補正

i プロセス密度を変更できるのは、自動密度補正がオフの場合のみです（手順 5 を参照）。

9. 下限校正ポイントに対する静圧（例：0 kPa）が機器に存在します。「空校正」パラメータを選択します。レベル値（例：0 m）を入力します。値を確定すると、現在の圧力値が下限レベル値に割り当てられます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 空校正
10. 上限校正ポイントに対する静圧（例：30 kPa (4.35 psi)）が機器に存在します。「満量校正」パラメータを選択します。レベル値（例：3 m (9.8 ft)）を入力します。値を確定すると、現在の圧力値が上限レベル値に割り当てられます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 満量校正
11. 「LRV 設定」パラメータを使用して、下限電流値（4 mA）に対するレベル値（この例では「0 m」）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → LRV 設定
12. 「URV 設定」パラメータを使用して、上限電流値（20 mA）に対するレベル値（3 m (9.8 ft)）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → URV 設定
13. プロセスで、校正のベースとなった媒体以外の媒体を使用する場合は、「プロセス密度」パラメータで新しい密度を指定する必要があります。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → プロセス密度

i プロセス密度を変更できるのは、自動密度補正がオフの場合のみです（手順 5 を参照）。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
 3. 「レベル選択」パラメータを使用して、「高さ」レベルモードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → レベル選択
 4. 密度補正が必要な場合、「自動密度補正」パラメータで温度プローブを割り当てます。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → レベル選択
 5. 「出力単位」パラメータを使用して、容量単位（「l」（リットル）など）を選択します。密度補正は水に対してのみ可能です。機器に保存されている温度密度曲線が使用されます。このため、ここでは「密度補正」（手順 12）および「プロセス密度」（手順 15）パラメータは使用されません。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 出力単位
 6. 「出力単位」パラメータを使用して、容量単位（「l」（リットル）など）を選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 出力単位
 7. 「高さ単位」パラメータを使用して、レベル単位（例：m）を選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 高さ単位
 8. 「校正モード」パラメータを使用して、「ドライ」オプションを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 校正モード
 9. 「空校正」パラメータを使用して、下限校正ポイントに対する容量値（例：0 リットル）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 空校正
 10. 「空高さ」パラメータを使用して、下限校正ポイントに対する高さ値（例：0 m）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 空高さ
 11. 「満量校正」パラメータを使用して、上限校正ポイントに対する容量値（例：1000 l (264 gal)）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 満量校正
 12. 「満量高さ」パラメータを使用して、上限校正ポイントに対する高さの値（例：4 m (13 ft)）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 満量高さ
 13. 「密度補正」パラメータを使用して、測定物の密度（この例では「1 g/cm³」（1 SGU)）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 密度補正
 14. 「LRV 設定」パラメータを使用して、下限電流値（4 mA）に対する容量値（0 l）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → LRV 設定
 15. 「URV 設定」パラメータを使用して、上限電流値（20 mA）に対する容量値（1000 l (264 gal)）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → URV 設定
 16. プロセスで、校正のベースとなった媒体以外の媒体を使用する場合は、「プロセス密度」パラメータで新しい密度を指定する必要があります。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → プロセス密度
-  プロセス密度を変更できるのは、自動密度補正がオフの場合のみです（手順 4 を参照）。

測定範囲は、0~1000 l (0~264 gal) 用に設定されます。

-  このレベルモードでは、測定変数 %、レベル、容量、および質量を使用できます。「出力単位」を参照してください →  93。

9.9.6 「高さ」レベル選択、基準圧力による校正（ウェット校正）

例：


この例では、タンクの容量をリットル単位で測定すべきです。1000 l (264 gal) の最大容量は、4 m (13 ft) のレベルに対応します。

プローブのプロセスメンブレンがレベル測定範囲の開始点に取り付けられるため、0 リットルの最小容量は、0 m のレベルに対応します。測定物の密度は 1 g/cm^3 (1 SGU) です。

必須条件：

- 測定変数が圧力に正比例していること。
- タンクに充填したり、タンクを空にしたりできること。

i 「空校正/満量校正」と「LRV 設定/URV 設定」の各入力値および印加圧力値に、1% 以上の間隔を設定する必要があります。値が近すぎると、値は拒否され、メッセージが表示されます。他の限界値は確認されません。つまり、機器が正しく測定できるようにするには、センサと測定作業に適切な値を入力する必要があります。

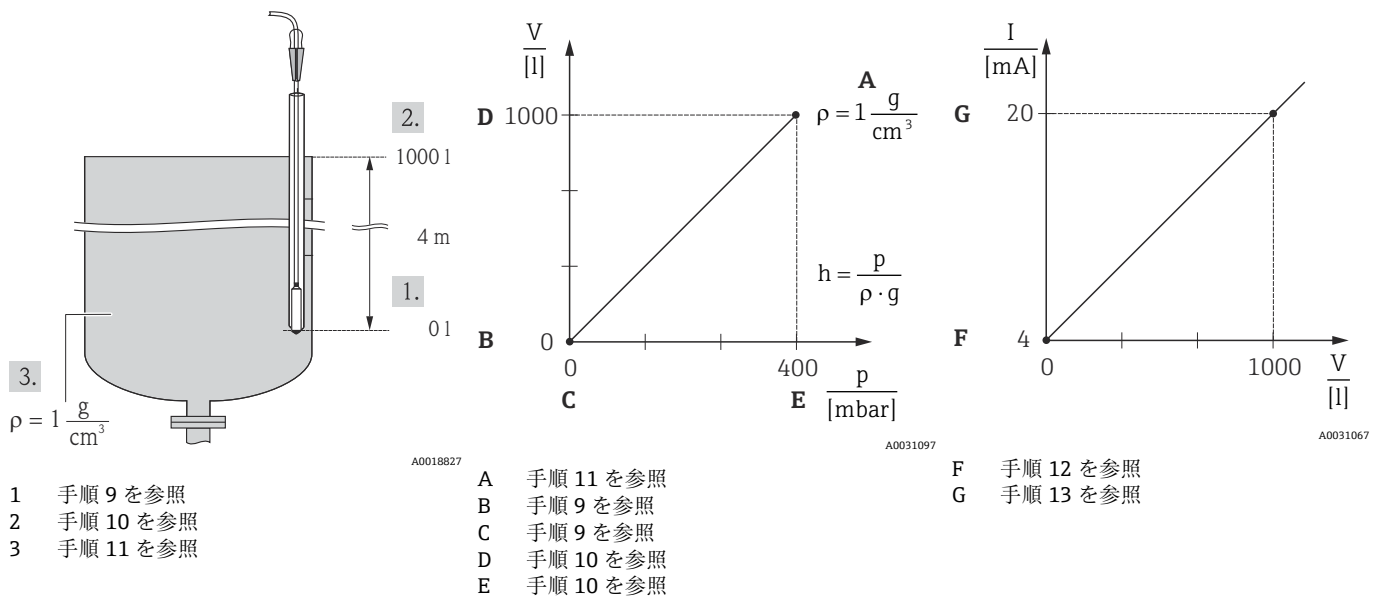

1. 「位置補正」を実施します → 39。
2. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

3. 「レベル選択」パラメータを使用して、「高さ」レベルモードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → レベル選択
4. 密度補正が必要な場合、「自動密度補正」パラメータで温度プローブを割り当てます。密度補正は水に対してのみ可能です。機器に保存されている温度密度曲線が使用されます。このため、ここでは「密度補正」（手順 11）および「プロセス密度」（手順 14）パラメータは使用されません。
↳ メニューパス：エキスパート → アプリケーション → 自動密度補正

5. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
 6. 「出力単位」パラメータを使用して、容量単位（「l」（リットル）など）を選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 出力単位
 7. 「高さ単位」パラメータを使用して、高さ単位（「m」など）を選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 高さ単位
 8. 「校正モード」パラメータを使用して、「ウェット」オプションを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 校正モード
 9. 下限校正ポイントに対する静圧（例：0 kPa）が機器に存在します。「空校正」パラメータを使用して、下限校正ポイントに対する容量値（「0 リットル」など）を入力します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 空校正
 10. 上限校正ポイントに対する静圧（例：40 kPa (6 psi)）が機器に存在します。「満量校正」パラメータを使用して、上限校正ポイントの容量値を入力します（例：1000 l (264 gal)）。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 満量校正
 11. プロセス媒体以外の測定物で校正を行う場合は、「密度補正」パラメータで校正媒体の密度を入力します。この例では、1 g/cm³ (1 SGU) です。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → 密度補正
- i** プロセス密度を変更できるのは、自動密度補正がオフの場合のみです（手順 4 を参照）。
12. 「LRV 設定」パラメータを使用して、下限電流値（4 mA）に対する容量値（0 l）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → LRV 設定
 13. 「URV 設定」パラメータを使用して、上限電流値（20 mA）に対する容量値（1000 l (264 gal)）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → 電流出力 → URV 設定
 14. プロセスで、校正のベースとなった媒体以外の媒体を使用する場合は、「プロセス密度」パラメータで新しい密度を指定する必要があります。
↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → レベル → プロセス密度
- i** プロセス密度を変更できるのは、自動密度補正がオフの場合のみです（手順 4 を参照）。

測定範囲は、0～1000 l (0～264 gal) 用に設定されます。

- i** このレベルモードでは、測定変数 %、レベル、容量、および質量を使用できます。「出力単位」を参照してください → 93。

9.9.7 部分的に満たされた容器での校正（ウェット校正）

例：


この例では、容器を空にしてから容器に 100 % まで充填することが不可能な場合のウェット校正について説明します。

このウェット校正では、20 % のレベルが「空」の校正ポイントとして使用され、「25 %」のレベルが「満量」の校正ポイントとして使用されます。

その後、この校正は 0～100 % に拡張され、それに応じて測定レンジ下限値（LRV） / 測定レンジ上限値（URV）が調整されます。

必須条件：

- レベルモードでの校正モードの初期値が「ウェット」であること。
- この値を設定できること：メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→レベル→校正モード

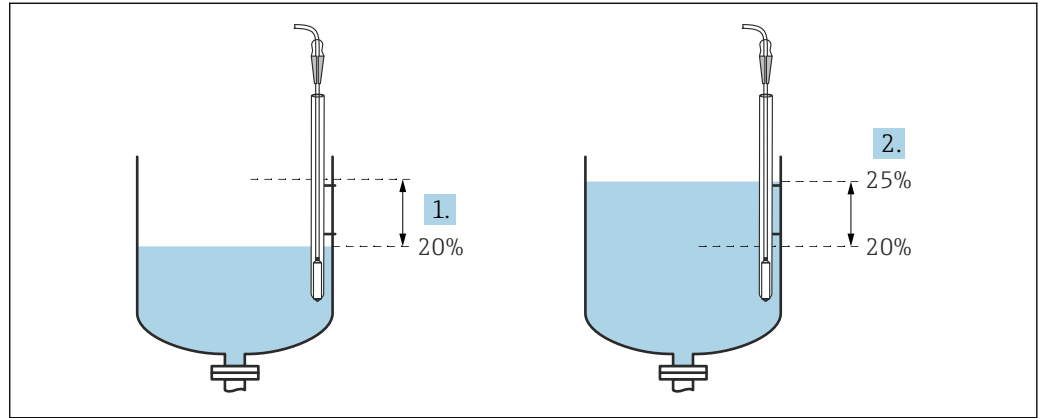

- 1 手順 2 を参照
- 2 手順 3 を参照

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ→測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。
この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. レベルの差圧を使用して、「空校正」の値（例：20%）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→レベル→空校正
3. レベルの差圧を使用して、「満量校正」の値（例：25%）を設定します。
↳ メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→レベル→満量校正

4. 容器が満量または空のときの圧力値は、調整中に自動的に測定されます。伝送器は、出力電流を生成する最小圧力と最大圧力として、「カラ校正」と「満量校正」に最適な圧力値を自動的に設定します。このため、適正な測定レンジ上限値（URV）と測定レンジ下限値（LRV）を設定する必要があります。


i プロセスで、校正のベースとなった媒体以外の媒体を使用する場合は、「プロセス密度」パラメータで新しい密度を指定する必要があります。この場合、次のメニューパスを使用してさまざまな密度を入力する必要があります。

- セットアップ→拡張セットアップ→レベル→密度補正（034）（例：水の場合、1.0 kg/l）
- セットアップ→拡張セットアップ→レベル→プロセス密度（035）（例：油の場合、0.8 kg/l）

9.9.8 絶対圧力プローブおよび外部圧力信号（電気差圧）を使用するレベル測定

例：

この例では、Waterpilot FMX21 と Cerabar M 機器（それぞれ絶対圧測定センサ付き）を一般的な通信バス経由で接続します。したがって、大気圧の影響を同時に補正できるため、レベルを正確に測定できます。

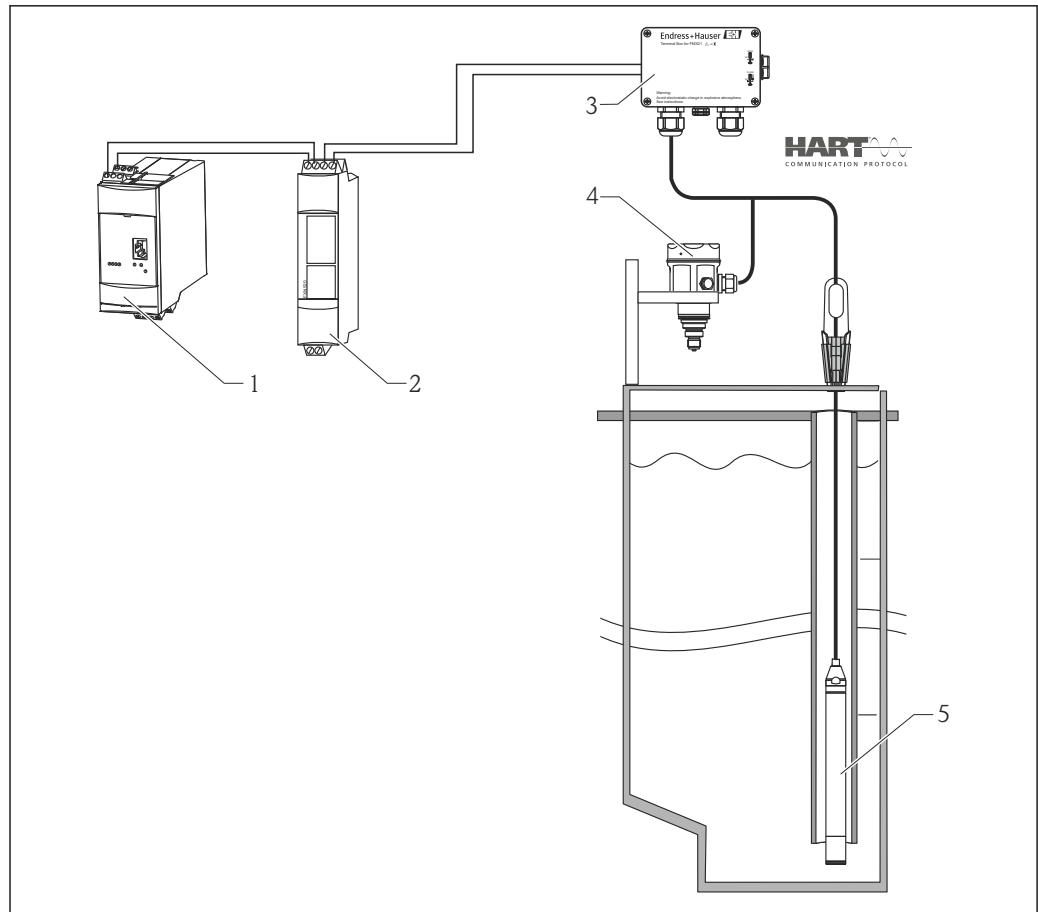

A0018821

- 1 Fieldgate FXA520
- 2 Multidrop コネクタ FXN520
- 3 端子箱 (アクセサリとして注文可能)
- 4 Cerabar M 絶対圧センサ (レベル)
- 5 Waterpilot 絶対圧センサ (圧力)

センサレベルの調整 (Waterpilot)

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「圧力」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

⚠ 警告

測定モードを変更すると、スパン (測定レンジ上限値、URV) が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン (測定レンジ上限値、URV) の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します (この例では「kPa」)。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. センサが加圧されていない。位置補正を実施します → 図 39。
4. 「バーストモード」パラメータを使用して、バーストモードをオンにします。
↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART コンフィギュ
5. 「電流モード」パラメータを使用して、出力電流を「固定」(4 mA) に設定します。
↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART コンフィギュ

6. 「バスアドレス」パラメータを使用して、「0」以外のアドレス（1 など）を設定します。（HART 5.0 マスタ：範囲 0～15、アドレス = 「0」の場合、「信号出力中」の設定が呼び出されます。HART 6.0 マスタ：範囲 0～63）
 - ↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART 設定

センサレベルの調整 (Cerabar)

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

▲ 警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
 - ↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. センサが加圧されていない。位置補正を実施します → 39。
4. 「電流モード」パラメータを使用して、出力電流を「固定」（4 mA）に設定します。
 - ↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART コンフィギュ
5. 「バスアドレス」パラメータを使用して、「0」以外のアドレス（2 など）を設定します。（HART 5.0 マスタ：範囲 0～15、アドレス = 「0」の場合、「信号出力中」の設定が呼び出されます。HART 6.0 マスタ：範囲 0～63）
 - ↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART 設定
6. 「電子回路デルタ P」パラメータを使用して、バーストモードで外部に送信される値の読み取りを有効にします。
 - ↳ メニューパス：エキスパート → アプリケーション
7. レベル校正を実施します（ウェットまたはドライ）。

結果：大気圧センサが出力する測定値は、レベルと正確に対応し（差分信号）、大気圧センサのアドレスを求める HART 要求により読み取ることができます。


- 通信方向への測定点の割当てを反転させることは禁止されています。
- (バーストモード経由の) 送信側の機器の測定値は、常に受信側の機器の測定値よりも大きくなるようにしてください（「電子回路デルタ P」モード経由）。
- 圧力値のオフセットに関連する調整（位置補正やトリムなど）は、「電子回路デルタ P」アプリケーションに関係なく、個々のセンサおよびセンサの方向に常に適合させる必要があります。
- その他の設定は、「電子回路デルタ P」モードで許可されていない使用につながり、不正確な測定値が生成される可能性があります。

9.10 自動密度補正

9.10.1 内部で測定されるセンサ温度を使用する自動密度補正

例：

この例では、機器を水のレベル測定に使用します。温度変化によって生じる水の密度の変化は、自動密度補正を有効にすることで、自動的に補正されます。

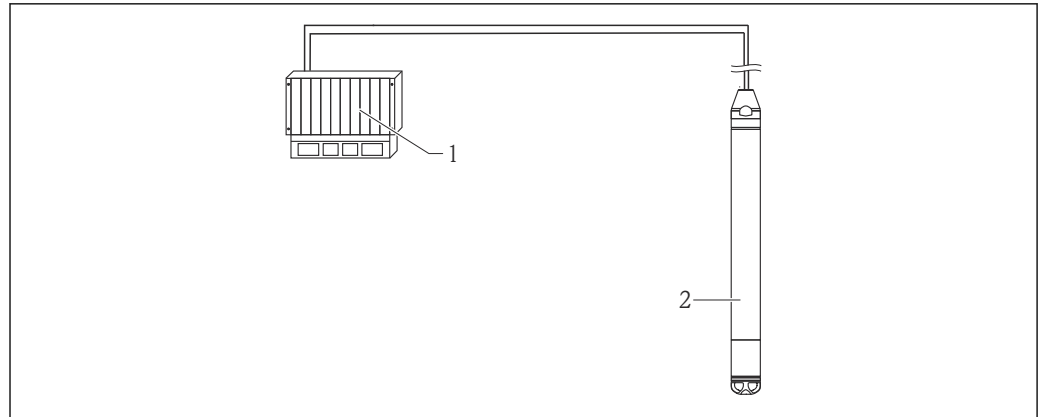

A0018822

- 1 HART マスタ、例：PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
2 機器

機器のレベル測定の調整

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

⚠ 警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。


2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. センサが加圧されていない。位置補正を実施します → 図 39。
4. 「自動密度補正」パラメータをセンサ温度に設定します。
↳ メニューパス：エキスパート → アプリケーション
5. レベル校正を実施します（ウェットまたはドライ）。

機器が出力する測定値は、水の密度特性線によって補正されるレベルに正確に対応します。

9.10.2 自動密度補正：一体型 Pt100 を使用した適合 HART マスタ (PLC など) での計算

例：

この例では、一般的な通信バス経由で一体型 Pt100 搭載機器を HART 通信対応の温度伝送器 (TMT72 など) に接続します。HART マスタ (PLC など) に温度信号と圧力信号が送信され、そこに保存されているリニアライゼーションテーブルまたは (選択した測定物の) 密度機能を使用して、補正レベル値を生成できます。したがって、選択した密度機能を使用して圧力信号および温度信号を生成して、レベルを補正できます。

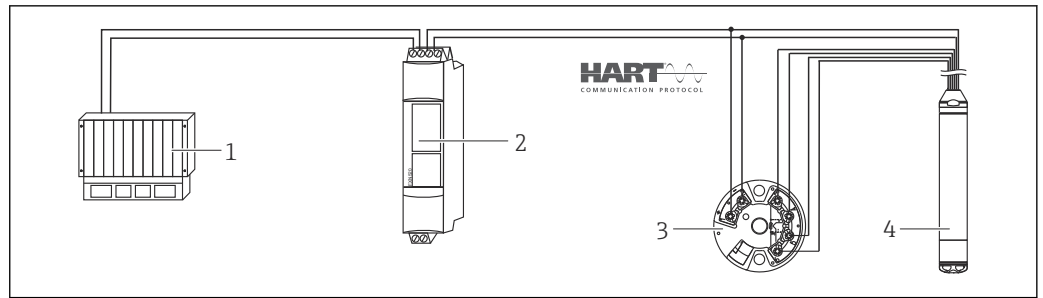

A0018763

- 1 HART マスタ、PLC (プログラマブルロジックコントローラ)
- 2 Multidrop コネクタ FXN520
- 3 TMT72 温度伝送器
- 4 機器

機器のレベル測定調整

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。
この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します（この例では「kPa」）。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. センサが加圧されていない。位置補正を実施します → 39。
4. 「電流モード」パラメータを使用して、出力電流を「固定」（4 mA）に設定します。
↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART コンフィギュ
5. レベル校正を実施します（ウェットまたはドライ）。
6. 「バスアドレス」パラメータを使用して、「0」以外のアドレス（1 など）を設定します。（HART 5.0 マスタ：範囲 0～15、アドレス = 「0」の場合、「信号出力中」の設定が呼び出されます。HART 6.0 マスタ：範囲 0～63）
↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART コンフィギュ

i 使用する温度伝送器の出力電流も「固定」に設定し、HART アドレスに 0 以外の値（2 など）を設定する必要があります。


- ▶ 「バーストモード」パラメータを使用して、バーストモードをオンにします。
↳ メニューパス：エキスパート → 通信 → HART 設定

適合する HART マスタ（PLC など）で圧力信号および温度信号を調整することにより、適切な密度機能を使用して測定物の補正レベル値を算出できます。

9.10.3 自動密度補正：外部温度信号を使用した機器での計算

例：

この例では、一般的な通信バス経由で、一体型 Pt100 搭載機器を HART 適合の温度伝送器に接続します。このオプションを使用すると、Pt100 の信号は、バーストモードに対応する HART 適合の温度伝送器（HART 5.0 以上）によって評価されます。温度変化によって生じる水の密度の変化は、自動密度補正を有効にすることで、自動的に補正されます。

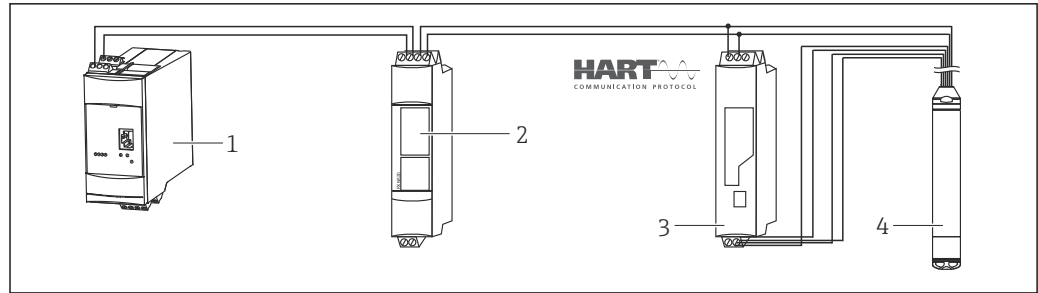

A0018764

- 1 Fieldgate FXA520
- 2 Multidrop コネクタ FXN520
- 3 HART 対応の温度伝送器 (TMT82 など)
- 4 機器

バースト機能を備えた HART 適合の温度伝送器の設定 (HART 5.0 以上)

使用する温度伝送器の出力電流を「固定」に設定し、HART アドレスに 0 以外の値 (1 など) を設定する必要があります。その後、HART コマンド 1 を使用してバースト機能をオンにする必要があります。設定時に機器の HART 入力エラーが出力されるのを回避するために、この操作を実行してから下記の手順を実行してください。

1. 「測定モード」パラメータを使用して、「レベル」測定モードを選択します。
↳ メニューパス：セットアップ → 測定モード

⚠ 警告

測定モードを変更すると、スパン (測定レンジ上限値、URV) が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン (測定レンジ上限値、URV) の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

2. 「圧力単位」パラメータを使用して、圧力単位を選択します (この例では「kPa」)。
↳ メニューパス：セットアップ → 圧力単位
3. センサが加圧されていない。位置補正を実施します → 39。
4. 「自動密度補正」パラメータを「エクスターナルバリュー」に設定します。
↳ メニューパス：エキスパート → アプリケーション
5. レベル校正を実施します (ウェットまたはドライ)。

結果：Waterpilot が出力する測定値は、水の密度特性線によって補正されるレベルに正確に対応します。

i TMT72 温度伝送器は、この設定には適合しません。

9.11 リニアライゼーション

9.11.1 リニアライゼーションテーブルのセミオート入力

例：

この例では、コニカル形状排出部付きタンクの容量を m^3 単位で測定すべきです。

必須条件：


- タンクに充填したり、タンクを空にししたりできること。リニアライゼーション特性は連続的に上昇/下降する必要があります。
- 「レベル」測定モードが選択されていること。
- レベル校正が実施されていること。
- 記載されているパラメータの説明については、「機能説明書」セクションを参照してください → 85。

警告

測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

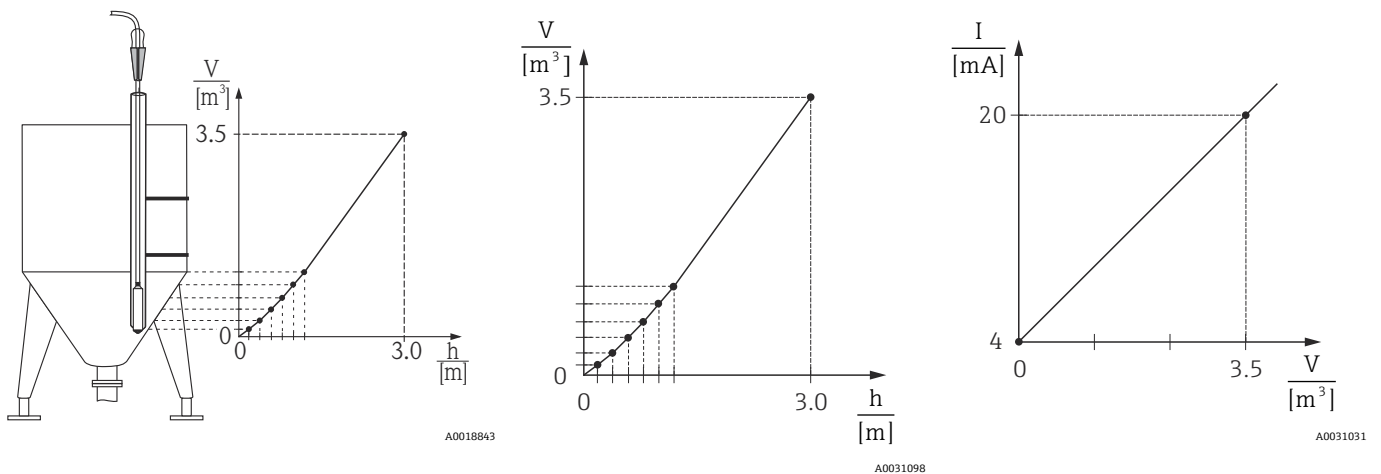

1. 「リニアライゼーションモード」パラメータを使用して、「セミオート入力」オプションを選択します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → リニアライゼーションモード
2. 「リニアライズ後の単位」パラメータを使用して、単位（例： m^3 ）を選択します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → リニアライズ後の単位
3. 第1ポイントの高さまでタンクに充填します。
4. 以下の項目を選択できます。
 - ↳ 「ライン番号」パラメータを使用して、テーブル内のポイントの番号（1など）を入力します。
 - メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → ライン番号
 - 「X値」パラメータを使用して、電流値が表示されます。
 - メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → X値
 - 「Y値」パラメータを使用して、対応する容量値（ここでは $0 m^3$ など）を入力し、値を確定します。
 - メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → Y値
5. テーブルに別のポイントを入力するには、タンクへの充填を続行し、「テーブル入力」パラメータを使用して、「次のポイント」オプションを選択します。手順4の説明通りに次のポイントを入力します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → テーブル入力

6. テーブルにすべてのポイントを入力したら、「リニアライゼーションモード」パラメータを使用して、「テーブル起動」オプションを選択します。
- ↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → リニアライゼーションモード

リニアライゼーション後の測定値が表示されます。

- i** ■ テーブルに入力している間およびテーブルが起動されるまでは、エラーメッセージ F510 「リニアライゼーション」が表示され、アラーム電流が流れます。
- 測定レンジ下限値 (= 4 mA) は、テーブル内の最小ポイントによって定義されます。
測定レンジ上限値 (= 20 mA) は、テーブル内の最大ポイントによって定義されます。
 - パラメータ「LRV 設定」および「URV 設定」を使用して、電流値への容量/質量値の割当てを変更できます。

9.11.2 リニアライゼーションテーブルの手動入力

例：

この例では、コニカル形状排出部付きタンクの容量を m^3 単位で測定すべきです。

必須条件：


- これが理論校正であること。つまり、リニアライゼーションテーブルのポイントが既知であること。
- 「レベル」測定モードが選択されていること。
- レベル校正が実施されていること。
- リニアライゼーション特性は連続的に上昇/下降する必要があります。
- 記載されているパラメータの説明については、「機能説明書」セクションを参照してください → 85。

警告


測定モードを変更すると、スパン（測定レンジ上限値、URV）が影響を受けます。

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。


- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン（測定レンジ上限値、URV）の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

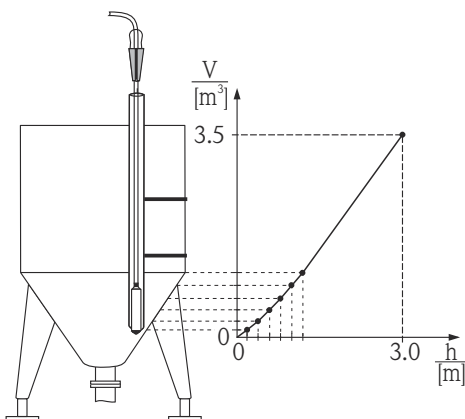

A0018843

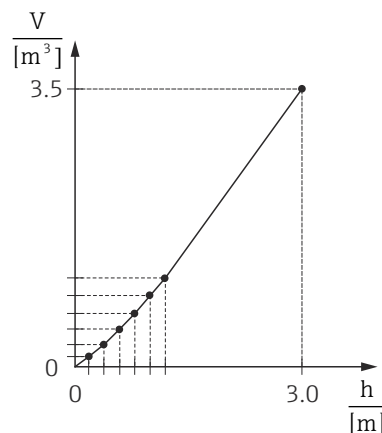

A0031098

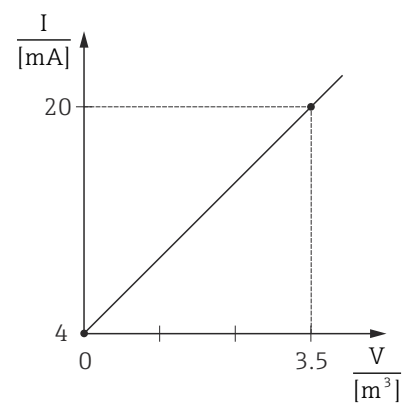


A0031031

1. 「リニアライゼーションモード」パラメータを使用して、「手動入力」オプションを選択します。
- ↳ メニューパス：セットアップ → 拡張セットアップ → リニアライゼーション → リニアライゼーションモード


2. 「リニアライズ後の単位」パラメータを使用して、単位（例：m³）を選択します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→リニアライゼーション→リニアライズ後の単位
3. 以下の項目を選択できます。
 - ↳ 「ライン番号」パラメータを使用して、テーブル内のポイントの番号（1など）を入力します。
メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→リニアライゼーション→ライン番号
 - ↳ 「X 値」パラメータを使用して、レベル（ここでは 0 m など）を入力します。
入力内容を確定します。
メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→リニアライゼーション→X 値
 - ↳ 「Y 値」パラメータを使用して、対応する容量値（ここでは 0 m³ など）を入力し、値を確定します。
メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→リニアライゼーション→Y 値
4. テーブルに別のポイントを入力するには、「テーブル入力」パラメータを使用して、「次のポイント」オプションを選択します。手順 3 の説明通りに次のポイントを入力します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→リニアライゼーション→テーブル入力
5. テーブルにすべてのポイントを入力したら、「リニアライゼーションモード」パラメータを使用して、「テーブル起動」オプションを選択します。
 - ↳ メニューパス：セットアップ→拡張セットアップ→リニアライゼーション→リニアライゼーションモード

リニアライゼーション後の測定値が表示されます。

-  ■ テーブルに入力している間およびテーブルが起動されるまでは、エラーメッセージ F510 「リニアライゼーション」が表示され、アラーム電流が流れます。
- リニアライゼーションテーブルが 2 つ未満のポイントで構成されている限り、エラーメッセージ F511/F512 「リニアライゼーション」が表示され、アラーム電流が流れます。
- 測定レンジ下限値 (= 4 mA) は、テーブル内の最小ポイントによって定義されます。
測定レンジ上限値 (= 20 mA) は、テーブル内の最大ポイントによって定義されます。
- パラメータ「LRV 設定」および「URV 設定」を使用して、電流値への容量/質量値の割当てを変更できます。

9.12 操作ツールによるリニアライゼーションテーブルの手動入力

FDT 技術に基づく操作ツール (FieldCare など) を使用すると、この目的のために特別に設計されたモジュールを使用してリニアライゼーションを入力することができます。これにより、入力中でも、選択したリニアライゼーションの概要が示されます。さらに、FieldCare では、さまざまなタンク形状を設定することができます (「機器の操作」→「機器の機能」→「追加機能」→「リニアライゼーションテーブル」メニュー)。

-  操作ツールメニューでは、リニアライゼーションテーブルにポイントごとに手動で入力することもできます (→ 85 セクションを参照)。

9.13 機器データのバックアップまたは複製

FDT 技術に基づく操作ツール（FieldCare など）では、以下のオプションを使用できます。

- 設定データの格納/回復。
- 機器パラメータの複製。
- 電子回路インサートの交換時におけるすべての関連パラメータの転送。

これには、以下のパラメータを使用します。

ダウンロード選択（FieldCare にのみ表示されます）

ナビゲーション	☰ ☰ エキスパート → システム → 管理 → ダウンロード選択
書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
説明	FieldCare および PDM のアップロード/ダウンロード機能のためにデータパッケージを選択します。
必須条件	DIP スイッチが「SW」に設定されており、「ダンピング」が「オン」に設定されていること。工場設定「機器設定のコピー」を使用してダウンロードする場合は、測定に必要なすべてのパラメータがダウンロードされます。「基板の交換」設定の機能は、弊社サービス用に予約されており、正しい機器アクセスコードが入力された場合にしかアクセスできません。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 機器設定のコピー：このオプションは、シリアルナンバー、オーダー番号、校正、位置補正、アプリケーションおよびタグ情報を除く一般的な設定パラメータを上書きします。 ■ 機器の交換：このオプションは、シリアルナンバー、オーダー番号、校正および位置補正を除く一般的な設定パラメータを上書きします。 ■ 基板の交換：このオプションは、一般的な設定パラメータを上書きします。
工場設定	機器設定のコピー

9.14 RIA15 を介した操作および設定

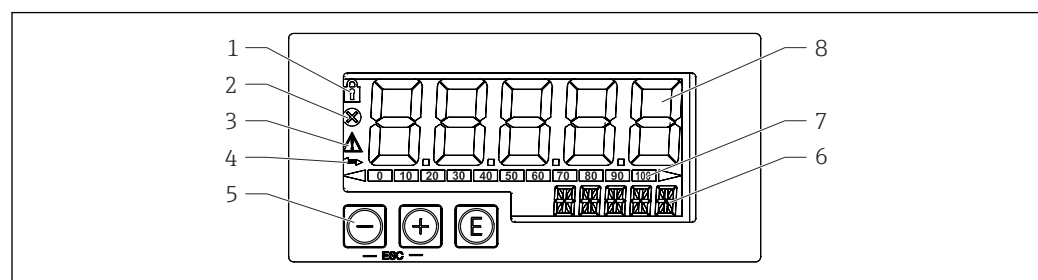


図 7 プロセス表示器の表示部および操作部

- 1 シンボル：メニュー操作がロック状態
- 2 シンボル：エラー
- 3 シンボル：警告
- 4 シンボル：HART 通信がアクティブ
- 5 操作キー：「-」、「+」、「E」
- 6 単位/タグ表示部。14 セグメント表示
- 7 アンダーレンジ/オーバーレンジを示すバーグラフ
- 8 測定値表示部。5 桁 7 セグメント表示、数字の高さ 17 mm (0.67 in)

ハウジング前面の3つの操作キーを使用して機器を操作します。4桁のユーザーコードを入力して機器の設定をロックできます。設定がロックされている場合、操作パラメータを選択すると南京錠のシンボルが表示されます。



ENTER キー：操作メニューの呼び出し、操作メニューでの選択項目の確定/パラメータの設定



設定の選択、操作メニューでの値の変更。「-」キーと「+」キーを同時に押すと、メインメニューに戻ります。設定した値は保存されません。

9.14.1 操作機能

プロセス表示器の操作機能は以下のメニューに分かれています。個々のパラメータと設定については、「設定」セクションを参照してください。



ユーザーコードによって操作メニューがロックされている場合は、個々のメニューとパラメータは表示されますが、変更することはできません。パラメータを変更するには、ユーザーコードを入力する必要があります。7セグメント表示部に表示されるのは数字のみで、文字は表示されません。このため、数字パラメータの設定手順とテキストパラメータの設定手順は異なります。操作メニューが数字パラメータのみを含む場合、操作メニューは14セグメント表示部に表示され、設定されたパラメータは7セグメント表示部に表示されます。編集するには、ユーザーコードを入力して「E」ボタンを押します。操作メニューがテキストパラメータを含む場合、まず操作メニューのみが14セグメント表示部に表示されます。「E」ボタンをもう一度押すと、設定されたパラメータが14セグメント表示部に表示されます。編集するには、ユーザーコードを入力して「+」ボタンを押します。

- セットアップ (SETUP)
基本的な機器設定
- 診断 (DIAG)
機器情報、エラーメッセージの表示
- エキスパート (EXPERT)
機器設定のエキスパート設定。エキスパートメニューの編集はアクセスコードによって保護されています (デフォルト：0000)。

9.14.2 動作モード

プロセス表示器は2つの動作モードで使用できます。

- 4~20 mA モード：
この動作モードの場合、プロセス表示器は4~20 mA 電流ループに組み込まれ、伝送された電流を測定します。電流値およびレンジ限界に基づいて計算された変数が、5桁のLCDにデジタル形式で表示されます。さらに、関連する単位と棒グラフを表示することが可能です。
- HART モード：
表示器は電流ループを介して電源供給されます。
本機器は「レベル」メニューで調整することが可能です (操作マトリックスを参照)。
測定値表示部は測定レベルに対応します。
HART 通信はマスタ/スレーブ原理に基づいて機能します。

追加情報については、BA01170Kを参照してください。

9.14.3 操作マトリックス

電源を入れた後：

- ▶ キーを2回押します。
↳ 「レベル」メニューが使用できます。

次の操作マトリックスを使用すると、表示をパーセントに設定できます。それには、「MODE」パラメータ => 4-20、「Unit」パラメータ => % を選択します。

i LEVEL メニューおよび関連するすべてのサブメニューが表示されるのは、RIA15 の注文時に「レベル」オプションを選択し、表示器を HART モード (MODE = HART) で操作する場合のみです。RIA15 のこのメニューを使用して、機器の基本設定を行うことができます。

セットアップ → レベル (LEVEL) メニュー

- RIA15 のパラメータ : LEVEL ¹⁾
- 対応する機器パラメータ : リニアライゼーション前レベル
- 表示条件 : 「レベル」オプションの選択、MODE = HART、機器の接続
- 説明 :
このメニューには、静圧レベル測定用の圧力計を設定するためのパラメータが含まれます。
RIA15 のこのメニューを使用して、機器の基本設定を行うことができます。

i レベルメニュー項目を開くと、容易な操作で以下のパラメータが機器で自動的に調節されます。

- 動作モード : レベル
- 校正モード : ドライ
- レベル選択 : 圧力
- リニアライゼーションモード : リニア

リセットを実行して、これらのパラメータを初期設定にリセットできます。

セットアップ → レベル (LEVEL) → PUNIT メニュー

- RIA15 のパラメータ : PUNIT
- 対応する機器パラメータ : 圧力単位
- 値 (デフォルトは太字)
 - **mbar** ²⁾
 - **bar** ²⁾
 - kPa
 - PSI
- 説明 : この機能を使用して、圧力を表示する単位を選択します。

セットアップ → レベル (LEVEL) → LUNIT メニュー

- RIA15 のパラメータ : LUNIT
- 対応する機器パラメータ : 出力単位
- 値 (デフォルトは太字)
 - **%**
 - m
 - inch
 - feet
- 説明 : この機能を使用して、レベルを表示する単位を選択します。

セットアップ → レベル (LEVEL) → TUNIT メニュー

- RIA15 のパラメータ : TUNIT
- 対応する機器パラメータ : 温度単位
- 値 (デフォルトは太字)
 - **°C**
 - °F
 - K
- 説明 : この機能を使用して、温度を表示する単位を選択します。

1) 読み取られた測定値が大きすぎる場合は、「9999.9」などのように表示されます。有効な測定値を表示するには、圧力単位 (PUNIT) (またはレベル単位 (LUNIT)) を測定範囲にあわせて設定する必要があります。

2) デフォルト : センサの基準測定範囲に応じて異なる、または注文仕様に準拠

セットアップ→レベル (LEVEL) → ZERO メニュー

- RIA15 のパラメータ : ZERO
- 対応する機器パラメータ : ゼロ点補正
- 値 (デフォルトは太字)
 - NO
 - YES
- 表示条件 : ゲージ圧センサ
- 説明 :
 - 位置補正の実行用 (ゲージ圧センサ)。
 - 現在の圧力値が 0.0 に割り当てられます。電流値も補正されます。

セットアップ→レベル (LEVEL) → P_LRV メニュー

- RIA15 のパラメータ : P_LRV
- 対応する機器パラメータ : 空圧力
- 値 (デフォルトは太字)
 - -1999.9 ... 9999.9
 - **ゲージ圧センサ : センサ LRL**
 - 絶対圧センサ : 0
- 説明 :
 - /+/E キーを使用した圧力に基づく空校正。詳細情報/有効な値範囲: 指定された範囲内の任意の値¹⁾³⁾。小数点以下の桁数は設定された圧力単位により異なります。

セットアップ→レベル (LEVEL) → P_URV メニュー

- RIA15 のパラメータ : P_URV
- 対応する機器パラメータ : 満量圧力
- 値 (デフォルトは太字)
 - -1999.9 ... 9999.9
 - **センサ URL**
- 説明 :
 - /+/E キーを使用した圧力に基づく満量校正。詳細情報/有効な値範囲: 指定された範囲内の任意の値¹⁾³⁾。小数点以下の桁数は設定された圧力単位により異なります。

セットアップ→レベル (LEVEL) → EMPTY メニュー

- RIA15 のパラメータ : EMPTY
- 対応する機器パラメータ : 空校正
- 値 (デフォルトは太字)
 - -1999.9 ... 9999.9
 - **0**
- 説明 :
 - /+/E キーを使用したレベルに基づく空校正。詳細情報/有効な値範囲: 指定された範囲内の任意の値¹⁾³⁾。小数点以下の桁数は設定されたレベル単位により異なります。

セットアップ→レベル (LEVEL) → FULL メニュー

- RIA15 のパラメータ : FULL
- 対応する機器パラメータ : 満量校正
- 値 (デフォルトは太字)
 - -1999.9 ... 9999.9
 - **100**
- 説明 :
 - /+/E キーを使用したレベルに基づく満量校正。詳細情報/有効な値範囲: 指定された範囲内の任意の値¹⁾³⁾。小数点以下の桁数は設定されたレベル単位により異なります。


3) 「空校正/満量校正」、「空圧力/満量圧力」、「LRV 設定/URV 設定」の各入力値に、1% 以上の間隔を設定する必要があります。値が近すぎると、値は拒否され、メッセージが表示されます。その他のリミット値が確認されていません。つまり、計測機器が正しく測定を行うためには、入力された値がセンサモジュールと測定作業に適している必要があります。


セットアップ → レベル (LEVEL) → LEVEL メニュー

- RIA15 のパラメータ : LEVEL
- 対応する機器パラメータ : リニアライゼーション前レベル
- 値 (デフォルトは太字)
測定値
- 説明 :
測定レベルを表示します。小数点以下の桁数は設定されたレベル単位により異なります。

セットアップ → レベル (LEVEL) → RESET メニュー

- RIA15 のパラメータ : RESET
- 対応する機器パラメータ : リセットコード入力
- 値 (デフォルトは太字)
 - NO
 - YES
- 説明 :
機器を工場設定にリセットします。

 リニアライゼーションなど、追加の設定は FieldCare または DeviceCare を使用して行います。

 その他の説明については、RIA15 取扱説明書 BA01170K を参照してください。

10 診断およびトラブルシューティング

10.1 一般的なトラブルシューティング

機器が応答しない

- 電源電圧が銘板に明記された電圧と異なる。
 - ↳ 適正な電圧を印加する。
- 電源電圧の極性が正しくない。
 - ↳ 極性を正す。
- 接続ケーブルが端子に接触していない。
 - ↳ ケーブルの接続を確認し、必要に応じて修正する。

出力電流 < 3.6 mA

信号ケーブルが正しく配線されていない。
電子ユニットの故障
↳ 配線を確認する。

機器の測定が正しくない

パラメータ設定エラー

↳ パラメータ設定を確認して修正する（下記を参照）。

HART 通信が機能しない

- 通信用抵抗器がない、または正しく接続されていない
 - ↳ 通信用抵抗器（250 Ω）を正しく設置する。
- Commubox が正しく接続されていない。
 - ↳ Commubox を正しく接続する。
- Commubox が「HART」に設定されていない。
 - ↳ Commubox セレクタスイッチを「HART」に設定する。

RIA15 が表示されない

- 電源電圧の極性が正しくない
 - ↳ 極性を正す。
- 接続ケーブルが端子に接触していない
 - ↳ ケーブルと端子の電気的接続を確実にを行う。
- RIA15 の故障
 - ↳ RIA15 を交換する。

RIA15 起動シーケンスが作動し続ける

電源電圧が低すぎる
↳ 電源電圧を上げる。
↳ バックライトをオフにする。

10.2 操作ツール上の診断イベント

10.2.1 診断メッセージ

計測機器の自己監視システムで検出されたエラーが、測定値表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

ステータス信号

表示される可能性のあるメッセージを表に示します。診断コードパラメータは最優先のメッセージを表示します。NE 107 に従って機器のステータス情報コードは 4 つに分類されます。

F 故障

機器エラーが発生。測定値は無効。

M 要メンテナンス

メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

C 機能チェック

機器はサービスモード（例：シミュレーション中）

S 仕様範囲外

機器は作動中：

- 技術仕様の範囲外（例：始動時または洗浄時）
- ユーザーによる設定が範囲外（例：レベルが設定範囲外）

診断イベントおよびイベントテキスト

診断イベントを使用してエラーを特定できます。

イベントテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。



同時に複数の診断イベントが未解決である場合は、最も優先度の高い診断メッセージのみが表示されます。

その他の未処理の診断メッセージは、**診断リスト**サブメニューに表示されます
→ ☰ 120。

i 処理済みの診断メッセージは、**イベントログブック**サブメニューに表示されます
→ ☰ 121。

10.2.2 RIA15 の診断イベント

機器の診断イベントは、RIA15 に直接表示されません。機器アラームが発生した場合、RIA15 にはエラー F911 のみが直接表示されます。

RIA15 の診断イベントの表示

1. DIAG/TERR に移動します。
2. **ⓔ** を押します。
3. **⊕** を押します。
4. **ⓔ** を押します。
5. **⊕** を 3 回押します。
6. **ⓔ** を押します。
↳ 機器の診断イベントが RIA15 表示器に表示されます。

10.2.3 診断リスト**一般メッセージ**

コード：0

- 説明：エラーなし
- 原因：-
- 対策：-

「F」メッセージ**コード：F002**

- 説明：センサ不明
- 原因：センサが機器に合っていません（電子センサモジュールの銘板）。
- 対策：弊社サービスにお問い合わせください。

コード：F062

- 説明：センサ接続エラー
- 原因：
 - センサの故障
 - 電磁気の影響が技術データに記載された仕様より大きくなっています。このメッセージは短時間しか表示されません。
- 対策：
 - センサモジュールのケーブルを確認します。
 - 弊社サービスにお問い合わせください。

コード：F081

- 説明：初期化
- 原因：
 - センサの故障
 - 電磁気の影響が技術データに記載された仕様より大きくなっています。このメッセージは短時間しか表示されません。
- 対策：
 - センサケーブルを確認します。
 - 弊社サービスにお問い合わせください。

コード：F083

- 説明：メモリ内容
- 原因：
 - センサの故障
 - 電磁効果が許容範囲外です。このメッセージは短時間しか表示されません。
- 対策：
 - 機器を再起動します。
 - 弊社サービスにお問い合わせください。

コード：F140

- 説明：動作圧力レンジ
- 原因：
 - 過圧または低圧状態です。
 - 電磁効果が許容範囲外です。
 - センサの故障
- 対策：
 - プロセス圧力を確認します。
 - センサレンジを確認します。

コード：F261

- 説明：電子モジュール
- 原因：
 - メイン電子モジュールの故障
 - メイン電子モジュールのエラー
- 対策：機器を再起動します。

コード：F282

- 説明：メモリ
- 原因：
 - メイン電子モジュールのエラー
 - メイン電子モジュールの故障
- 対策：機器を再起動します。

コード：F283

- 説明：メモリ内容
- 原因：
 - メイン電子モジュールの故障
 - 電磁気の影響が技術データに記載された仕様より大きくなっています。
 - 書き込み時に電源電圧が遮断されました。
 - 書き込み時にエラーが発生しました。
- 対策：リセットを実行します。

コード：F411

- 説明：アップロード/ダウンロード
- 原因：
 - アップロード/ダウンロード
 - ダウンロード中に、データがプロセッサに正しく伝送されませんでした（例：開状態のケーブル接続、電源電圧のスパイク（リップル）、電磁効果などによる）。
- 対策：
 - ダウンロードを続けます。
 - 他のファイルを使用します。
 - リセットを実行します。

コード：F510

- 説明：リニアライゼーション
- 原因：リニアライゼーションテーブルが編集中です。
- 対策：
 - 入力を終了します。
 - 「リニア」を選択します。

コード：F511

- 説明：リニアライゼーション
- 原因：リニアライゼーションテーブルが2個以上のポイントで構成されていません。
- 対策：
 - テーブルが小さすぎます。
 - テーブルを修正します。
 - テーブルを承認します。

コード：F512

- 説明：リニアライゼーション
- 原因：リニアライゼーションテーブルが単調に増加/減少していません。
- 対策：
 - テーブルが単調ではありません。
 - テーブルを修正します。
 - テーブルを承認します。

コード：F841

- 説明：センサレンジ
- 原因：
 - 過圧または低圧状態です。
 - センサの故障
- 対策：
 - 圧力値を確認します。
 - 弊社サービスにお問い合わせください。

コード：F882

- 説明：入力信号
- 原因：外部測定値が受信されていないか、または異常なステータスが表示されています。
- 対策：
 - バスを確認します。
 - ソース機器を確認します。
 - 設定を確認します。

「M」メッセージ**コード：M002**

- 説明：センサ不明
- 原因：センサモジュールが機器に合っていません（電子センサ銘板）。機器は測定を続けます。
- 対策：弊社サービスにお問い合わせください。

コード：M283

- 説明：メモリ内容
- 原因：
 - F283 と同様の原因
 - ピークホールド表示機能が必要でない限り、測定精度に影響はありません。
- 対策：リセットを実行します。

コード：M431

- 説明：調整
- 原因：実施した補正が原因で、基準センサレンジを超過したか、または下回っています。
- 対策：
 - 測定範囲を確認します。
 - 位置補正を確認します。
 - 設定を確認します。

コード：M434

- 説明：スケーリング
- 原因：
 - 校正の値（レンジ下限値とレンジ上限値など）が互いに近づきすぎています。
 - 測定レンジの下限値および/または上限値が、センサレンジを超過したか、または下回っています。
 - センサが交換されたため、ユーザー固有の設定がセンサモジュールに適合していません。
 - 不適当なダウンロードが実行されました。
- 対策：
 - 測定範囲を確認します。
 - 設定を確認します。
 - 弊社サービスにお問い合わせください。

コード：M438

- 説明：データセット
- 原因：
 - 書き込み時に電源電圧が遮断されました。
 - 書き込み時にエラーが発生しました。
- 対策：
 - 設定を確認します。
 - 機器を再起動します。

コード：M882

- 説明：入力信号
- 原因：外部測定値に対して警告ステータスが表示されています。
- 対策：
 - バスを確認します。
 - ソース機器を確認します。
 - 設定を確認します。

「C」メッセージ**コード：C412**

- 説明：バックアップの進行中
- 原因：ダウンロード中
- 対策：ダウンロードが完了するまでお待ちください。

コード : C482

- 説明：シミュレーション出力
- 原因：電流出力のシミュレーションがオンになっています。現在、機器では測定を実行していません。
- 対策：シミュレーションを終了します。

コード : C484

- 説明：エラーシミュレーション
- 原因：エラー状態シミュレーションがオンになっています。現在、機器では測定を実行していません。
- 対策：シミュレーションを終了します。

コード : C485

- 説明：シミュレーション値
- 原因：シミュレーションがオンになっています。現在、機器では測定を実行していません。
- 対策：シミュレーションを終了します。

コード : C824

- 説明：プロセス圧力
- 原因：
 - 過圧または低圧状態です。
 - 電磁効果が許容範囲外です。(このメッセージは短時間しか表示されません)
- 対策：
 - 圧力値を確認します。
 - 機器を再起動します。
 - リセットを実行します。

「S」メッセージ**コード : S110**

- 説明：動作温度レンジ
- 原因：
 - 温度が高すぎるか、または低すぎます。
 - 電磁効果が許容範囲外です。
 - センサの故障
- 対策：
 - プロセス温度を確認します。
 - 温度範囲を確認します。

コード : S140

- 説明：動作圧力レンジ LP/HP
- 原因：
 - 過圧または低圧状態です。
 - 電磁効果が許容範囲外です。
 - センサの故障
- 対策：
 - プロセス圧力を確認します。
 - センサレンジを確認します。

コード : S822

- 説明：プロセス温度 LP/HP
- 原因：
 - センサで測定された温度がセンサの上限基準温度を上回っています。
 - センサで測定された温度がセンサの下限基準温度を下回っています。
- 対策：
 - 温度を確認してください。
 - 設定を確認します。

コード : S841

- 説明：センサレンジ
- 原因：
 - 過圧または低圧状態です。
 - センサの故障
- 対策：
 - 圧力値を確認します。
 - 弊社サービスにお問い合わせください。

コード : S971

- 説明：調整
- 原因：
 - 電流が許容範囲 (3.8~20.5 mA) を外れています。
 - 現在の圧力値が、設定された測定範囲を外れています (ただし、センサモジュールレンジの範囲内)。
 - 実施した補正が原因で、センサ公称範囲を超過したか、または下回っています。
- 対策：
 - 圧力値を確認します。
 - 測定範囲を確認します。
 - 設定を確認します。

10.3 機器とオプションの Pt100 を使用する場合に固有のトラブルシューティング

測定信号なし

- 4~20 mA ケーブルが正しく接続されていません。
 - ↳ → 図 23 に従って機器を接続します。
- 4~20 mA ケーブルを介して電源が供給されていません。
 - ↳ 電流ループを確認します。
- 電源電圧が低すぎます (最小 10.5 V_{DC})。
 - ↳ 供給電圧を確認します。
 - ↳ 全抵抗が最大負荷抵抗を上回っています。
- 機器の故障
 - ↳ 機器を交換します。

温度測定値が不正 (機器と Pt100 を使用する場合のみ)

2 線式回路で接続された Pt100 のケーブル抵抗が補正されていません。適切なケーブルではありません。

- ↳ ケーブル抵抗を補正します。
- ↳ Pt100 を 3 線式または 4 線式回路で接続します。

10.4 TMT72 温度伝送器に固有のトラブルシューティング

測定信号なし

- 4~20 mA ケーブルが正しく接続されていません。
 - ↳ → 図 23 に従って機器を接続します。
- 4~20 mA ケーブルを介して電源が供給されていません。
 - ↳ 電流ループを確認します。
- 電源電圧が低すぎます (最小 10.5 V_{DC})。
 - ↳ 供給電圧を確認します。
 - ↳ 全抵抗が最大負荷抵抗を上回っています。

エラー電流 ($\leq 3.6 \text{ mA}$ または $\geq 21 \text{ mA}$)

- Pt100 が正しく接続されていません。
 - ↳ → 図 23 に従って機器を接続します。
- 4~20 mA ケーブルが正しく接続されていません。
 - ↳ → 図 23 に従って機器を接続します。
- Pt100 測温抵抗体の故障
 - ↳ 機器を交換します。
- 温度伝送器の故障
 - ↳ 温度伝送器を交換します。

測定値が不正

2 線式回路で接続された Pt100 のケーブル抵抗が補正されていません。

- ↳ ケーブル抵抗を補正します。
- ↳ Pt100 を 3 線式または 4 線式回路で接続します。


10.5 エラー時の出力

エラー発生時の電流出力の動作は、以下のパラメータで設定します。

- 「圧力アラーム動作 P (050)」
- 「エラー出力モード (190)」
- 「Hi アラーム電流 (052)」

10.6 機器のリセット

10.6.1 工場設定へのリセット (リセット)


 特定のコードを入力すると、すべてまたは一部のパラメータの入力項目を工場設定にリセットできます⁴⁾。「リセットコード入力」パラメータを使用してコードを入力します (メニューパス: 「診断」 → 「リセットコード入力」)。

機器にはさまざまなリセットコードがあります。下表は特定のリセットコードによってどのパラメータがリセットされるかを示しています。リセットを実行するには、操作をロック解除する必要があります (「操作ロック/ロック解除」セクションを参照)。→ 図 34

工場で実施されたユーザー固有の設定は、リセットによる影響を受けません (ユーザー固有の設定はそのまま残ります)。工場で実施されたユーザー固有の設定を変更する場合は、弊社サービスにお問い合わせください。個別のサービスレベルはなく、特別なリリースコードなしにオーダーコードとシリアルナンバーを変更できます。

4) 個々のパラメータの初期設定は、パラメータの説明に記載されています

リセットコード⁵⁾

- **62** (パワーアップリセット (ウォームスタート))
 - 機器が再起動されます。
 - データは新たに EEPROM から読み戻されます (プロセスは再初期化されます)。
 - 起動しているシミュレーションは終了します。
 - **333** (ユーザーリセット)
 - このコードは、次のパラメータを除くすべてのパラメータをリセットします: デバイスタグ、リニアライゼーションテーブル、運転時間、イベントログブック、電流トリム 4mA、電流トリム 20mA
 - 起動しているシミュレーションは終了します。
 - 機器が再起動されます。
 - **7864** (トータルリセット)
 - このコードは、次のパラメータを除くすべてのパラメータをリセットします: 運転時間、イベントログブック
 - 起動しているシミュレーションは終了します。
 - 機器が再起動されます。
-  単位もリセットするには、FieldCare での「トータルリセット」の後に「更新」ボタンを押す必要があります。

5) 「システム」→「管理」→「リセットコード入力」で入力

11 メンテナンス

- 端子箱：GORE-TEX® フィルタに汚れが付着していない状態を保持してください。
- 機器の伸長ロープ：大気圧補正チューブ内のテフロンフィルタに汚れが付着していない状態を保持してください。
- 定期的にプロセスメンブレンを点検し、付着物を除去してください。

11.1 外部洗浄

機器をクリーニングするときは、以下の点に注意してください。

- 機器の表面およびシール部が腐食しない洗浄剤を使用する必要があります。
- 先が尖った物などでプロセスメンブレンを機械的に損傷しないようにしてください。
- 端子箱の洗浄には、水あるいは低濃度に希釈したエタノールを湿らせた布以外は使用しないでください。

12 修理

12.1 一般情報

12.1.1 修理コンセプト

修理には対応していません。

12.1.2 機器の交換

機器を完全に交換した場合、FieldCare を使用してパラメータを機器に転送できます。

必須条件：FieldCare を使用して交換前の機器の設定を事前にコンピュータに保存しておくこと。

新たに校正を実施することなく、引き続き、測定を行うことができます。

12.2 スペアパーツ

現在用意されている製品のスペアパーツをオンラインでご確認いただけます (www.endress.com/onlinetools)。



計測機器シリアル番号：

- 機器およびスペアパーツの銘板に記載されています。
- 「機器情報」サブメニューの「シリアルナンバー」パラメータで確認することができます。

12.3 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

1. 詳細については、ウェブページを参照してください：<https://www.endress.com>
2. 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

12.4 廃棄



電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

13 操作メニューの概要

i パラメータ設定に応じて、使用できないサブメニューやパラメータがあります。この詳細については、パラメータの説明にある「必須条件」を参照してください。

設定	説明
動作モード	→ 88
圧力単位	→ 90
補正圧力	→ 92
ゼロ点補正 (ゲージ圧センサ)	→ 89
オフセット校正 (絶対圧センサ)	→ 89
カラ校正 (「レベル」測定モード、「校正モード」=ウェット)	→ 94
満量校正 (「レベル」測定モード、「校正モード」=ウェット)	→ 95
LRV 設定 (「圧力」測定モード)	→ 91
URV 設定 (「圧力」測定モード)	→ 91
ダンピング	→ 89
リニアライズ前レベル (「レベル」測定モード)	→ 97
ダンピング後の圧力	→ 92

セットアップ→	拡張セットアップ	説明
	コード定義	→ 85
	デバイスのタグ	→ 86
	オペレータコード	→ 85

セットアップ→	拡張セットアップ→	レベル (「レベル」測定モード)	説明
		レベル選択	→ 93
		出力単位	→ 93
		高さ単位	→ 93
		校正モード	→ 94
		カラ校正	→ 94
		カラ圧力	→ 94
		空高さ	→ 95
		満量校正	→ 95
		満量圧力	→ 95
		満量高さ	→ 96
		密度補正	→ 96
		プロセス密度	→ 96
		リニアライゼーション前レベル	→ 97

セットアップ→	拡張セットアップ→	リニアライゼーション	説明
		リニアライゼーションモード	→ 98
		リニアライズ後の単位	→ 98

セットアップ→	拡張セットアップ→	リニアライゼーション	説明
		ライン番号	→ 98
		X 値	→ 99
		Y 値	→ 99
		テーブル入力	→ 99
		タンク概要	→ 100
		タンク容量	→ 100

セットアップ→	拡張セットアップ→	電流出力	説明
		圧力アラーム動作 P	→ 103
		エラー出力モード	→ 103
		Hi アラーム電流	→ 103
		Min. 電流設定	→ 104
		出力電流	→ 103
		現在値を LRV へ (「圧力」のみ)	→ 104
		LRV 設定	→ 104
		現在値を URV (「圧力」のみ)	→ 104
		URV 設定	→ 105

診断	説明
診断コード	→ 118
最終診断コード	→ 118
Min.測定圧力	→ 118
Max.測定圧力	→ 118

診断 →	診断リスト	説明
	診断 1	→ 120
	診断 2	→ 120
	診断 3	→ 120
	診断 4	→ 120
	診断 5	→ 120
	診断 6	→ 120
	診断 7	→ 120
	診断 8	→ 120
	診断 9	→ 120
	診断 10	→ 120

診断 →	イベントログ	説明
	最終診断 1	→ 121
	最終診断 2	→ 121
	最終診断 3	→ 121

診断 →	イベントログ	説明
	最終診断 4	→ ④ 121
	最終診断 5	→ ④ 121
	最終診断 6	→ ④ 121
	最終診断 7	→ ④ 121
	最終診断 8	→ ④ 121
	最終診断 9	→ ④ 121
	最終診断 10	→ ④ 121

診断 →	機器情報	説明
	ファームウェアバージョン	→ ④ 86
	シリアルナンバー	→ ④ 86
	拡張オーダーコード	→ ④ 86
	オーダー ID	→ ④ 87
	デバイスタグ	→ ④ 86
	デバイスのタグ	→ ④ 86
	ENP バージョン	→ ④ 87
	カウンタコンフィギュレーション	→ ④ 119
	センサー LRL	→ ④ 101
	センサー URL	→ ④ 101
	製造者 ID	→ ④ 109
	デバイスタイプコード	→ ④ 109
	デバイス REV.	→ ④ 109

診断 →	測定値	説明
	リニアライゼーション前レベル	→ ④ 97
	タンク容量	→ ④ 100
	測定圧力	→ ④ 91
	センサ圧力	→ ④ 91
	補正圧力	→ ④ 92
	ダンピング後の圧力	→ ④ 92
	センサ温度	→ ④ 90

診断 →	シミュレーション	説明
	シミュレーションモード	→ ④ 122
	シミュレーション圧力	→ ④ 122
	シミュレーションレベル	→ ④ 122
	シミュレーションタンク測定	→ ④ 123
	シミュレーション電流	→ ④ 123
	シミュレーション アラーム/警告	→ ④ 123

診断 →	リセットコード入力	説明
	リセットコード入力	→ 88

13.1 「エキスパート」メニューのパラメータの概要

i 以下の表に「エキスパート」メニューのすべてのパラメータを示します。パラメータの説明については、本書の参照ページをご覧ください。

機器バージョンおよびパラメータ設定に応じて、使用できないサブメニューやパラメータがあります。この詳細については、パラメータの説明にある「必須条件」を参照してください。

エキスパート →	システム	説明
	コード定義	→ 85
	オペレータコード	→ 85

エキスパート →	システム →	機器情報	説明
		デバイスタグ	→ 86
		デバイスのタグ	→ 86
		シリアルナンバー	→ 86
		ファームウェアバージョン	→ 86
		拡張オーダーコード	→ 86
		オーダー ID	→ 87
		ENP バージョン	→ 87
		電子回路シリアルナンバー	→ 87
		センサーシリアルナンバー	→ 87

エキスパート →	システム →	管理	説明
		リセットコード入力	→ 88

エキスパート →	測定	説明
	動作モード	→ 88

エキスパート →	測定 →	基本セットアップ	説明
		ゼロ点補正	→ 89
		オフセット校正	→ 89
		ダンピング	→ 89
		圧力単位	→ 90
		温度単位	→ 90
		センサ温度	→ 90

エキスパート →	測定 →	圧力	説明
		LRV 設定	→ 91
		URV 設定	→ 91
		測定圧力	→ 91
		センサ圧力	→ 91
		補正圧力	→ 92
		ダンピング後の圧力	→ 92

エキスパート →	測定 →	レベル	説明
		レベル選択	→ 93
		出力単位	→ 93
		高さ単位	→ 93
		校正モード	→ 94
		カラ校正	→ 94
		カラ圧力	→ 94
		空高さ	→ 95
		満量校正	→ 95
		満量圧力	→ 95
		満量高さ	→ 96
		密度単位	→ 96
		密度補正	→ 96
		プロセス密度	→ 96
		リニアライゼーション前レベル	→ 97

エキスパート →	測定 →	リニアライゼーション	説明
		リニアライゼーションモード	→ 98
		リニアライズ後の単位	→ 98
		ライン番号	→ 98
		X 値	→ 99
		Y 値	→ 99
		テーブル入力	→ 99
		タンク概要	→ 100
		タンク容量	→ 100

エキスパート →	測定 →	センサリミット	説明
		レンジの下限	→ 101
		センサー URL	→ 101

エキスパート →	測定 →	センサトリム	説明
		Lo トリム測定値	→ 102
		Hi トリム測定値	→ 102
		Lo トリムセンサ	→ 102
		Hi トリムセンサ	→ 102

エキスパート →	出力 →	電流出力	説明
		出力電流	→ 103
		圧力アラーム動作 P	→ 103
		エラー出力モード	→ 103
		Hi アラーム電流	→ 103

エキスパート →	出力 →	電流出力	説明
		Min. 電流設定	→ ④ 104
		現在値を LRV へ （「圧力」のみ）	→ ④ 104
		LRV 設定	→ ④ 104
		現在値を URV （「圧力」のみ）	→ ④ 104
		URV 設定	→ ④ 105
		電流開始	→ ④ 105
		電流 トリム 4mA	→ ④ 105
		電流 トリム 20mA	→ ④ 106
		オフセット 4mA トリム	→ ④ 106
		オフセット 20mA トリム	→ ④ 106

エキスパート →	通信 →	HART コンフィギュ	説明
		バーストモード	→ ④ 107
		バーストオプション	→ ④ 107
		電流モード	→ ④ 107
		バスアドレス	→ ④ 107
		プレアンプルナンバー	→ ④ 108

エキスパート →	通信 →	HART インフォ	説明
		デバイスタイプコード	→ ④ 109
		デバイス REV.	→ ④ 109
		製造者 ID	→ ④ 109
		HART バージョン	→ ④ 109
		ディスクリプター	→ ④ 109
		HART メッセージ	→ ④ 109
		HART データ	→ ④ 110

エキスパート →	通信 →	HART 出力	説明
		プライマリ バリュースハ	→ ④ 111
		プライマリバリュー	→ ④ 111
		セカンダリ バリュースハ	→ ④ 111
		セカンダリ バリュー	→ ④ 111
		サード バリュースハ	→ ④ 112
		サード バリュー	→ ④ 112
		4th バリュースハ	→ ④ 112
		4th バリュー	→ ④ 113

エキスパート →	通信 →	HART 入力	説明
		HART 入力値	→ ④ 114
		HART 入力開始	→ ④ 114

エキスパート →	通信 →	HART 入力	説明
		HART 入力単位	→ ④ 114
		HART 入力形式	→ ④ 114

エキスパート →	アプリケーション	説明
	電気式差圧 (EDP)	→ ④ 116
	修正されたエクスターナル パリュー	→ ④ 116
	自動密度補正	→ ④ 116

エキスパート →	診断	説明
	診断コード	→ ④ 118
	最終診断コード	→ ④ 118
	履歴リセット	→ ④ 118
	Min.測定圧力	→ ④ 118
	Max.測定圧力	→ ④ 118
	ピークホールドリセット	→ ④ 119
	運転時間	→ ④ 119
	カウンタコンフィギュレー ション	→ ④ 119

エキスパート →	診断 →	診断リスト	説明
		診断 1	→ ④ 120
		診断 2	→ ④ 120
		診断 3	→ ④ 120
		診断 4	→ ④ 120
		診断 5	→ ④ 120
		診断 6	→ ④ 120
		診断 7	→ ④ 120
		診断 8	→ ④ 120
		診断 9	→ ④ 120
		診断 10	→ ④ 120

エキスパート →	診断 →	イベントログ	説明
		最終診断 1	→ ④ 121
		最終診断 2	→ ④ 121
		最終診断 3	→ ④ 121
		最終診断 4	→ ④ 121
		最終診断 5	→ ④ 121
		最終診断 6	→ ④ 121
		最終診断 7	→ ④ 121
		最終診断 8	→ ④ 121

エキスパート →	診断→	イベントログ	説明
		最終診断 9	→ 121
		最終診断 10	→ 121

エキスパート →	診断→	シミュレーション	説明
		シミュレーションモード	→ 122
		シミュレーション圧力	→ 122
		シミュレーションレベル	→ 122
		シミュレーションタンク測定	→ 123
		シミュレーション電流	→ 123
		シミュレーションアラーム/警告	→ 123

14 機能説明書

14.1 エキスパート → システム

オペレータコード

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	この機能を使用して、操作をロックまたはロック解除するためのコードを入力します。
ユーザー入力	<ul style="list-style-type: none">■ ロック：解除コード以外の数値（値範囲：1～9999）を入力します。■ ロック解除：解除コードを入力します。
備考	オーダー設定では、解除コードは「0」です。「コード定義」パラメータで、別の解除コードを定義できます。ユーザーが解除コードを忘れた場合は、数値「5864」を入力することによって解除コードを表示できます。
初期設定	0

コード定義

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	この機能を使用して、機器をロック解除できる解除コードを入力します。
選択項目	0～9999 の数値
初期設定	0

14.2 エキスパート → システム → 機器情報

デバイスタグ

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	機器のタグ (TAG 番号など) を入力します (最大 8 個の英数字)。
初期設定	入力なしまたはオーダー仕様に準拠

機器のタグ

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	機器のタグ (TAG 番号など) を入力します (最大 32 個の英数字)。
初期設定	入力なしまたはオーダー仕様に準拠

シリアルナンバー

書込許可	読取専用パラメータです。書込許可を持つのは弊社サービスのみです。
説明	機器のシリアルナンバーを表示します (11 個の英数字)。

ファームウェアバージョン

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	ファームウェアのバージョンを表示します。

拡張オーダーコード

書込許可	読取専用パラメータです。書込許可を持つのは弊社サービスのみです。
説明	拡張オーダー番号を表示します。
初期設定	オーダー仕様に準拠

オーダー ID

書込許可	読取専用パラメータです。書込許可を持つのは弊社サービスのみです。
説明	オーダー識別子を表示します。
初期設定	オーダー仕様に準拠

ENP バージョン

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	ENP バージョンを表示します。 (ENP = 電子部銘板)

電子回路シリアルナンバー

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	メインの電子回路部のシリアルナンバーを表示します (11 個の英数字)。

センサーシリアルナンバー

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	メインの電子回路部のシリアルナンバーを表示します (11 個の英数字)。

14.3 エキスパート → システム → 管理

リセットコード入力

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	リセットコードを入力して、すべてのパラメータまたは一部のパラメータを初期設定またはオーダー設定にリセットします。「初期設定へのリセット」セクションを参照してください。
初期設定	0

14.4 エキスパート → 測定 → 測定モード

測定モード

警告

測定モードを変更すると、スパン (URV) が影響を受けます

この状況により、製品のオーバーフローが発生するおそれがあります。

- ▶ 測定モードを変更した場合は、「セットアップ」操作メニューでスパン (URV) の設定を確認し、必要に応じて再調整する必要があります。

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	測定モードを選択します。選択した測定モードに応じて、操作メニューの構造は異なります。
選択項目	<ul style="list-style-type: none">■ 圧力■ レベル
初期設定	圧力またはオーダー仕様に準拠

14.5 エキスパート → 測定 → 基本セットアップ

ゼロ点補正

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	位置補正 - ゼロ（セットポイント）と測定圧力間の差圧は既知である必要はありません。
例	<ul style="list-style-type: none"> ■ 測定値 = 2.2 mbar (0.033 psi) ■ 「ゼロ点補正」パラメータで「確定」を選択して測定値を補正します。これは、表示された圧力に値 0.0 を割り当てることを意味します。 ■ 測定値（位置補正後） = 0 Pa ■ 電流値も補正されます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 確定 ■ キャンセル
初期設定	キャンセル

オフセット校正

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	位置補正 - セットポイントと測定圧の圧力差は既知である必要があります。
例	<ul style="list-style-type: none"> ■ 測定値 = 982.2 mbar (14.73 psi) ■ 「オフセット校正」パラメータを使用して、入力値で測定値を補正します (2.2 mbar (0.033 psi) など)。これは、表示された圧力に値 980.0 (14.7 psi) を割り当てることを意味します。 ■ 測定値（ゼロ点補正後） = 980.0 mbar (14.7 psi) ■ 電流値も補正されます。
初期設定	0.0

ダンピング

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート (「ダンピング」DIPスイッチが「オン」に設定されている場合)
説明	ダンピング時間を入力します (時定数 τ)。 ダンピングは、圧力変化への測定値の反応速度に影響を与えます。
入力レンジ	0.0~999.0 s
初期設定	2.0 秒またはオーダー仕様に準拠

圧力単位

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	圧力単位を選択します。新しい圧力単位を選択した場合、圧力固有のすべてのパラメータが変換され、新しい単位で表示されます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none">■ mbar、bar■ mmH2O、mH2O、inH2O■ ftH2O■ Pa、kPa、MPa■ psi■ mmHg、inHg■ kgf/cm²
初期設定	センサモジュールの基準測定範囲に応じて mbar または bar。あるいは、オーダー仕様に準拠

温度単位

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	温度測定値の単位を選択します。
選択項目	<ul style="list-style-type: none">■ °C■ °F■ K
備考	この設定は「センサー温度」パラメータの単位に影響を与えます。
初期設定	°C

センサ温度

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	センサモジュールで現在測定されている温度を表示します。プロセス温度とは異なる可能性があります。

14.6 エキスパート → 測定 → 圧力

LRV 設定


書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	下限電流値 (4 mA) の圧力値、レベルまたは容量を設定します。
初期設定	<ul style="list-style-type: none"> ■ 0.0 % (レベル測定モード) ■ 0.0 Pa/kPa または圧力測定モードの注文情報に準拠

URV 設定

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	上限電流値 (20 mA) の圧力値、レベルまたは容量を設定します。
初期設定	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100.0 % (レベル測定モード) ■ センサー URL または圧力測定モードの注文情報に準拠

測定圧力

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	センサトリム、位置補正、およびダンピング後の測定圧力を表示します。

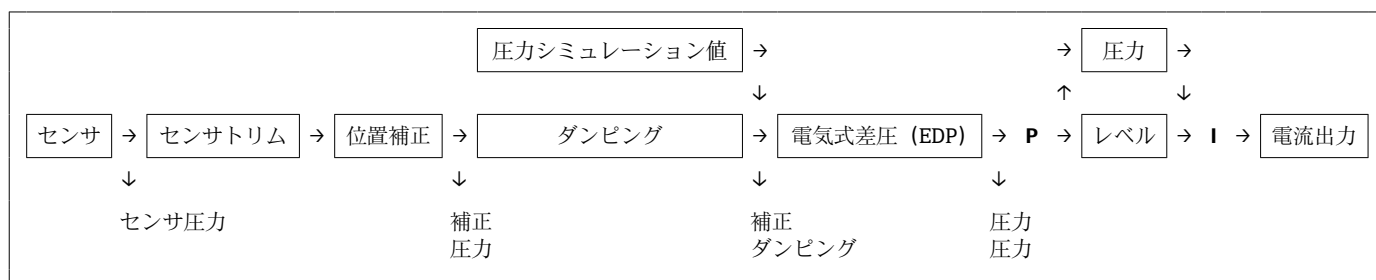

センサ圧力

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	センサトリム後の圧力測定値を表示します。

補正圧力

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 センサトリムおよび位置補正後の測定圧力を表示します。

ダンピング後の圧力

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 センサトリム、位置補正、およびダンピング後の測定圧力を表示します。

14.7 エキスパート → 測定 → レベル

レベル選択

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 レベルの計算方法を選択します。

選択項目

- 圧力
このオプションを選択した場合、2つの圧力/レベル値をペアで指定します。レベル値は、「出力単位」パラメータで選択した単位で表示されます。
- 高さ
このオプションを選択した場合、2つの高さ/レベル値をペアで指定します。機器はまず密度を使用して測定圧力から高さを計算します。次に、この情報を使用して、指定した2つの値ペアからレベル値を「出力単位」で選択した単位で計算します。

初期設定 圧力

出力単位

説明 リニアライゼーション前のレベルの測定値表示部の単位を選択します。

備考 選択した単位は測定値を表すためにのみ使用されます。つまり、新しい出力単位が選択された場合、測定値は変換されません。

例

- 現在の測定値：0.3 ft
- 新しい出力単位：m
- 新しい測定値：0.3 m

選択項目

- %
- mm、cm、dm、m
- ft、inch
- m³、in³
- l、hl
- ft³
- gal、lgal
- kg、t
- lb

初期設定 %

高さ単位

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 高さの単位を選択します。測定された圧力は、「密度補正」パラメータを使用して、選択した高さの単位に換算されます。

必須条件 「レベル選択」 = 高さ

選択項目

- mm
- m
- in
- ft

初期設定 m

校正モード

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 校正モードを選択します。

選択項目

- ウェット
ウェット校正は、容器を充填および空にすることによって実行されます。2つの異なるレベルで、入力されたレベル、体積、質量、またはパーセント値が、この時点で測定された圧力に割り当てられます（「空校正」および「満量校正」パラメータ）。
- ドライ
ドライ校正は理論上の校正です。この校正では、「空校正」、「空圧力」、「空高さ」、「満量校正」、「満量圧力」、「満量高さ」の各パラメータを使用して、2つの圧力/レベル値のペアまたは高さ/レベル値のペアを指定します。

初期設定 ウェット

空校正

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 下限校正ポイント（容器が空）の出力値を入力します。「出力単位」で設定した単位を使用する必要があります。

備考

- ウェット校正の場合、レベル（容器が空または一部充填済み）が使用可能である必要があります。関連する圧力は機器で自動的に記録されます。
- ドライ校正の場合、レベル（容器が空）が使用可能である必要はありません。関連する圧力は「圧力」レベル選択の「空圧力」パラメータに入力する必要があります。「高さ」レベルを選択するには、関連する高さを「空高さ」パラメータに入力する必要があります。

初期設定 0.0

空圧力

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 下限校正ポイント（容器が空）の圧力値を入力します。「空校正」も参照してください。

- 必須条件**
- 「レベル選択」 = 圧力
 - 「校正モード」 = ドライ -> 入力
 - 「校正モード」 = ウェット -> 表示

初期設定 0.0

空高さ

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 下限校正ポイント（容器が空）の高さの値を入力します。単位は「高さ単位」パラメータを使用して選択します。

- 必須条件**
- 「レベル選択」 = 高さ
 - 「校正モード」 = ドライ -> 入力
 - 「校正モード」 = ウェット -> 表示

初期設定 0.0

満量校正

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 上限校正ポイント（容器が満量）の出力値を入力します。「出力単位」で設定した単位を使用する必要があります。

- 備考**
- ウェット校正の場合、レベル（容器が満量または一部充填済み）が使用可能である必要があります。関連する圧力は機器で自動的に記録されます。
 - ドライ校正の場合、レベル（容器が満量）が使用可能である必要はありません。関連する圧力は「圧力」レベル選択の「満量圧力」パラメータに入力する必要があります。関連する高さは、「満量高さ」パラメータの「高さ」レベル選択に入力する必要があります。

初期設定 100.0

満量圧力

書込許可 オペレータ/メンテナンス/エキスパート

説明 上限校正ポイント（容器が満量）の圧力値を入力します。「満量校正」も参照してください。

必須条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「レベル選択」 = 圧力 ■ 「校正モード」 = ドライ -> 入力 ■ 「校正モード」 = ウェット -> 表示
------	---

初期設定	センサモジュールの URL
------	---------------

満量高さ

書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
------	---------------------

説明	上限校正ポイント（容器が満量）の高さの値を入力します。単位は「高さ単位」パラメータを使用して選択します。
----	--

必須条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ 「レベル選択」 = 高さ ■ 「校正モード」 = ドライ -> 入力 ■ 「校正モード」 = ウェット -> 表示
------	---

初期設定	レンジの上限（URL）はレベル単位に換算されます。
------	---------------------------

密度単位

書込許可	メンテナンス/エキスパート
------	---------------

説明	「高さ単位」、「密度補正」、および「プロセス密度」パラメータを使用して、測定圧力を高さに変換します。
----	--

初期設定	g/cm^3
------	-----------------

密度補正

書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
------	---------------------

説明	<p>校正に使用する測定物密度を入力します。「高さ単位」および「密度補正」パラメータを使用して、測定圧力を高さに変換します。</p> <p>入力：自動密度補正 = オフ 表示：自動密度補正 ≠ オフ</p>
----	---

初期設定	1.0
------	-----

プロセス密度

書込許可	オペレータ/メンテナンス/エキスパート
------	---------------------

説明	密度補正用の新しい密度値を入力します。たとえば、測定物の水を使用して校正を実施した場合、別の測定物に対しては、別の密度で容器を使用する必要があります。「プロセス密度」パラメータに新しい密度値を入力することで、校正を適切に補正できます。 入力：自動密度補正 = オフ 表示：自動密度補正 ≠ オフ
備考	ウェット校正の完了後に「校正モード」パラメータを使用してドライ校正に変更する場合、校正モードの変更前に「密度補正」および「プロセス密度」パラメータの密度を適切に入力する必要があります。
初期設定	1.0

リニアライゼーション前レベル

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	リニアライゼーション前のレベル値を表示します。

14.8 エキスパート → 測定 → リニアライゼーション

リニアライゼーションモード	
書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	リニアライゼーションモードを選択します。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ リニア レベルは、事前に変換されることなく出力されます。「リニアライゼーション前レベル」が出力されます。 ■ テーブル消去 既存のリニアライゼーションテーブルを削除します。 ■ 手動入力 (テーブルを編集モードに設定し、アラームを出力します) : テーブルの値のペア (X 値と Y 値) を手動で入力します。 ■ セミオート入力 (テーブルを編集モードに設定し、アラームを出力します) : この入力モードでは、容器は空または満量です。機器は自動的にレベル値を記録します (X 値)。関連する容量、質量、または % 値を手動で入力します (Y 値)。 ■ テーブル起動 このオプションを使用して、入力したテーブルの起動と確認を行います。リニアライゼーション後のレベルが表示されます。
初期設定	リニア

リニアライズ後の単位	
書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	容量の単位、質量、高さ、または % を選択します (Y 値の単位)。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ % ■ cm、dm、m、mm ■ hl ■ in³、ft³、m³ ■ l ■ in, ft ■ kg、t ■ lb ■ gal ■ lgal
初期設定	%

ライン番号	
書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 テーブルの現在のポイントの番号を入力します。「X 値」と「Y 値」の後続の入力は、このポイントが対象になります。

入力レンジ 1～32

X 値

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 テーブルの特定のポイントの X 値（リニアライゼーション前のレベル）を入力して確定します。

備考

- 「リニアライゼーションモード」= 「手動」の場合、レベル値を入力する必要があります。
- 「リニアライゼーションモード」= 「セミオート入力」の場合、レベル値が表示されません。ペアとなる Y 値を入力して、これを確定する必要があります。

Y 値

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 テーブルの特定のポイントの Y 値（リニアライゼーション後の値）を入力します。単位は「リニアライズ後の単位」で指定します。

備考 リニアライゼーションテーブルは単調である必要があります（単調増加または単調減少）。

テーブル入力

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 テーブル入力の機能を選択します。

選択項目

- 次のポイント：次のポイントを入力します。
- 現在値：現在のポイントを保持して、誤りの補正などを行います。
- 前のポイント：前のポイントに戻して、誤りの補正などを行います。
- ポイント挿入：追加のポイントを挿入します（下記の例を参照）。
- ポイント削除：現在のポイントを削除します（下記の例を参照）。

例

4番目と5番目のポイント間にポイントを追加する

- 「ライン番号」パラメータを使用してポイント5を選択します。
- 「テーブル入力」パラメータを使用して「ポイント挿入」オプションを選択します。
- 「ライン番号」パラメータでポイント5を表示します。「X値」および「Y値」パラメータに新しい値を入力します。

5番目のポイントを削除する

- 「ライン番号」パラメータを使用してポイント5を選択します。
- 「テーブル入力」パラメータを使用して「ポイント削除」オプションを選択します。
- 5番目のポイントが削除されます。後続のすべてのポイントの番号が1つ繰り上がります。つまり、削除後は6番目のポイントがポイント5になります。

初期設定

現在値

タンク概要

書込許可

オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明

タンクの説明を入力します（最大32個の英数字）。

タンク容量

書込許可

書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明

リニアライゼーション後のレベル値を表示します。

14.9 エキスパート → 測定 → センサリミット

センサー LRL

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 センサのレンジの下限を表示します。

センサー URL

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 センサのレンジの上限を表示します。

14.10 エキスパート → 測定 → センサトリム

Lo トリム測定値

書込許可 読取専用パラメータです。書込許可を持つのは弊社サービスのみです。

説明 下限校正ポイント用に受け入れる基準圧力を表示します。

Hi トリム測定値

書込許可 読取専用パラメータです。書込許可を持つのは弊社サービスのみです。

説明 上限校正ポイント用に受け入れる基準圧力を表示します。

Lo センサトリム

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 対象圧力の入力と同時に自動的に下限校正ポイント用の基準圧力を承認することによるセンサモジュールの再校正

Hi センサトリム

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 対象圧力の入力と同時に自動的に上限校正ポイント用の基準圧力を承認することによるセンサモジュールの再校正

14.11 エキスパート → 出力 → 出力電流

出力電流

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 現在の電流値を表示します。

圧力アラーム動作 P

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 センサモジュールの制限を超過する場合または下回る場合の電流出力の反応を設定します。

選択項目

- 警告
機器は測定を継続します。エラーメッセージを表示します。
- アラーム
出力信号は「エラー出力モード」機能で指定する値を取ります。

初期設定 警告

エラー出力モード

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 エラー出力モードを選択します。アラームが発生した場合、電流はこのパラメータで指定した電流値を取ります。

選択項目

- Max : 21~23 mA を設定可能。「Hi アラーム電流」も参照してください。
- ホールド : 最終測定値を保持
- Min : 3.6 mA

初期設定 Max (22 mA)

Hi アラーム電流

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 最大アラーム電流の電流値を入力します。「エラー出力モード」も参照してください。

入力レンジ 21~23 mA

初期設定 22 mA

Min. 電流設定

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 下限電流を入力します。
一部のスイッチングユニットでは、4.0 mA より小さい電流を使用できません。

選択項目

- 3.8 mA
- 4.0 mA

初期設定 3.8 mA

現在値を LRV へ

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 下限設定値を設定します (機器の基準圧力)。下限電流値 (4 mA) の圧力が機器に割り当てられます。「確定」オプションを使用して、適用した圧力値に下限電流値を割り当てます。

必須条件 圧力測定モード

選択項目

- キャンセル
- 確定

初期設定 キャンセル

LRV 設定

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 下限電流値 (4 mA) の圧力値、レベルまたは容量を設定します。

初期設定

- 0.0 % (レベル測定モード)
- 0.0 Pa/kPa または圧力測定モードの注文情報に準拠

現在値を URV (圧力測定モード)

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明	上限設定値を設定します（機器の基準圧力） 上限電流値（20 mA）の圧力が機器に割り当てられます。「確定」オプションを使用して、適用した圧力値を上限電流値に割り当てます。
必須条件	圧力測定モード
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ キャンセル ■ 確定
初期設定	キャンセル

URV 設定

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	上限電流値（20 mA）の圧力値、レベルまたは容量を設定します。
初期設定	<ul style="list-style-type: none"> ■ 100.0 %（レベル測定モード） ■ センサー URL または圧力測定モードの注文情報に準拠

電流開始

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	開始電流を入力します。この設定は HART Multidrop モードでも適用されます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 12 mA ■ Max.アラーム(-110%) (22 mA、設定不可)
初期設定	12 mA

電流トリム 4mA

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	電流の部分的な回帰直線の下限ポイント（4 mA）の圧力値を入力します。このパラメータおよび「電流トリム 20mA」を使用すると、電流出力を伝送条件に適合させることができます。
選択項目	<p>次のように下限ポイントの電流トリムを実行します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 「シミュレーションモード」パラメータで「電流」オプションを選択します。 ■ 「シミュレーション電流」パラメータで、「4 mA」の値を設定します。 ■ 「電流トリム 4 mA」パラメータのスイッチングユニットを使用して測定された電流値を入力します。
入力レンジ	測定された電流値 ± 0.2 mA

初期設定 4 mA

電流トリム 20mA

書込許可 サービスエンジニア/エキスパート

説明 電流の部分的な回帰直線の上限ポイント (20 mA) の圧力値を入力します。このパラメータおよび「電流トリム 4mA」を使用すると、電流出力を伝送条件に適合させることができます。

選択項目 次のように上限ポイントの電流トリムを実行します。

- 「シミュレーションモード」パラメータで「電流」オプションを選択します。
- 「シミュレーション電流」パラメータで、「20 mA」の値を設定します。
- 「電流トリム 20 mA」パラメータのスイッチングユニットを使用して測定された電流値を入力します。

入力レンジ 測定された電流値 ± 1 mA

初期設定 20 mA

オフセット 4mA トリム

書込許可 サービスエンジニア/エキスパート

説明 「電流トリム 4 mA」パラメータで入力した値と 4 mA との差を表示/入力します。

初期設定 0

オフセット 20mA トリム

書込許可 サービスエンジニア/エキスパート

説明 「電流トリム 20 mA」パラメータで入力した値と 20 mA との差を表示/入力します。

初期設定 0

14.12 エキスパート → 通信 → HART コンフィギュ

バーストモード

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	バーストモードのオン/オフを切り替えます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ On (オン) ■ オフ
初期設定	オフ

バーストオプション

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	このパラメータを使用すると、マスターに送信するコマンドを設定できます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 (HART コマンド 1) ■ 2 (HART コマンド 2) ■ 3 (HART コマンド 3) ■ 9 (HART コマンド 9) ■ 33 (HART コマンド 33)
初期設定	1 (HART コマンド 1)

電流モード

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	HART 通信の電流モードを設定します。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ 信号出力中 電流値による測定値伝送 ■ 固定 固定電流 4.0 mA (Multidrop モード) (HART デジタル通信による測定値伝送のみ)
初期設定	信号出力中

バスアドレス

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	この機能を使用して、HART プロトコルで使用するアドレスを入力します。(HART 5.0 マスター：範囲 0～15、アドレス = 0 の場合、「信号出力中」の設定が呼び出されます。HART 6.0 マスター：範囲 0～63)
初期設定	0

プリアンブルナンバー

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	この機能を使用して、HART プロトコルのプリアンブル数を入力します。(伝送パスに合わせたモデムコンポーネントの同期では、各モデムコンポーネントは 1 バイトを消費する可能性があるため、2 バイト以上をプリアンブルに設定する必要があります)
入力レンジ	2～20
初期設定	5

14.13 エキスパート → 通信 → HART 情報

デバイスタイプコード

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 機器の ID (数字) を表示します。
Waterpilot FMX21 : 36

デバイス REV.

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 機器リビジョンの表示 (例 : 1)

製造者 ID

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART 製造者 ID を 10 進数形式で表示します。
本機器 : 17 (Endress+Hauser)

HART バージョン

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART バージョンを表示します。
Waterpilot FMX21 : 6

説明

書込許可 サービスエンジニア/エキスパート

説明 タグの説明を入力します (最大 16 個の英数字)。

HART メッセージ

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	メッセージを入力します (最大 32 個の英数字)。このメッセージは、マスターの要求に応じて HART プロトコル経由で送信されます。

HART データ

書込許可	サービスエンジニア/エキスパート
説明	最後に設定変更を実施した日付を入力します。
初期設定	DD/MM/YY (最終テストの日付)

14.14 エキスパート→通信→HART出力

プライマリバリューハ

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	HART プロトコル経由でプライマリプロセス値として伝送する測定値を示します。
初期設定	<p>選択した測定モードに応じて、以下の測定値を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■「圧力」測定モード：「測定圧力」 ■「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「リニア」：「リニアライズ前レベル」 ■「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「テーブル起動」：「タンク測定」

プライマリバリュー

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	プライマリバリューを表示します。

セカンダリバリューハ

書込許可	書込許可はありません。読取専用パラメータです。
説明	HART プロトコル経由でセカンダリプロセス値として伝送する測定値を示します。プロセス値は、HART コマンド 51 を使用して設定します。
初期設定	<ul style="list-style-type: none"> ■「圧力」測定モード：「補正圧力」 ■「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「リニア」：「測定圧力」 ■「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「テーブル起動」：「リニアライズ前レベル」
表示	<p>選択した測定モードに応じて、以下の測定値を表示できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■「測定圧力」 ■「センサ圧力」 ■「補正圧力」 ■「ダンピング後の圧力」 ■「センサー温度」 ■「リニアライゼーション前レベル」 ■「タンク容量」 ■「プロセス密度」(補正值)

セカンダリバリュー

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 セカンダリバリュースを表示します。

サード バリュース

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART プロトコル経由で3番目のプロセス値として伝送する測定値を示します。プロセス値は、HART コマンド 51 を使用して設定します。

初期設定

- 「圧力」測定モード：「センサ圧力」
- 「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「リニア」：「補正圧力」
- 「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「テーブル起動」：「測定圧力」

表示 選択した測定モードに応じて、以下の測定値を表示できます。

- 「測定圧力」
- 「センサ圧力」
- 「補正圧力」
- 「ダンピング後の圧力」
- 「センサー温度」
- 「リニアライゼーション前レベル」
- 「タンク容量」
- 「プロセス密度」(補正值)

サード バリュース

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 3番目の値を表示します。

4th バリュース

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART プロトコル経由で4番目のプロセス値として伝送する測定値を示します。プロセス値は、HART コマンド 51 を使用して設定します。

初期設定

- 「圧力」測定モード：「センサー温度」
- 「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「リニア」：「センサー温度」
- 「レベル」測定モード、リニアライゼーションモード「テーブル起動」：「センサー温度」

表示 選択した測定モードに応じて、以下の測定値を表示できます。

- 「測定圧力」
- 「センサ圧力」
- 「補正圧力」
- 「ダンピング後の圧力」
- 「センサー温度」
- 「リニアライゼーション前レベル」
- 「タンク容量」
- 「プロセス密度」(補正值)

4th バリュース

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 4番目の値を表示します。

14.15 エキスパート→通信→HART入力

HART入力値

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART入力値を表示します。

HART入力開始

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART入力のステータスを表示します。
不良/不明/良好

HART入力単位

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 HART入力値の単位を表示します。

表示

- 不明
- mbar、bar
- mmH₂O、ftH₂O、inH₂O
- Pa、hPa、kPa、MPa
- psi
- mmHg、inHg
- Torr
- g/cm²、kg/cm²
- lb/ft²
- atm
- °C、°F、K、R

初期設定 不明

HART入力形式

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 表示する入力値の小数点以下の桁数

選択項目

- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX
- X.XXXXX

初期設定

X.X

14.16 エキスパート → アプリケーション

電気式差圧 (EDP)

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	外部の値または定数値を使用して、電気式差圧 (EDP) アプリケーションのオン/オフを切り替えます。
選択項目	<ul style="list-style-type: none">■ オフ■ 外部の値■ 一定
初期設定	オフ

修正されたエクスターナルバリュ

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	この機能を使用して、定数値を入力します。この値は「HART 入力単位」を参照します。
初期設定	0.0

自動密度補正

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	<p>外部または内部の温度値を使用して、自動密度補正アプリケーションのオン/オフを切り替えます。</p> <p>この機能を使用する場合は、校正 (ドライまたはウェット) を行う前に、自動密度補正をオンにする必要があります。「自動密度補正」をオンに切り替えると、即座に「プロセス密度」および「密度補正」の入力フィールドが無効になります。</p> <p>校正密度には、校正により上書きされるまで前回の値が保持されます。プロセス密度には、システムで値が再計算されて上書きされるまで前回の値が保持されます。</p> <p>自動密度補正は、0~70 °C (32~158 °F) の温度範囲で実行されます。この密度補正には、水の密度値が使用されます。</p>
必須条件	レベルモード
選択項目	<ul style="list-style-type: none">■ オフ■ センサ温度■ エクスターナルバリュ (電気式差圧 (EDP) オプションがオフまたは定数である場合のみ)
初期設定	<ul style="list-style-type: none">■ オフ■ オン (注文時に「サービス」オーダーコードでオプション「IC」を選択した場合)

14.17 エキスパート → 診断

診断コード

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 現在最優先の診断メッセージを表示します。

最終診断コード

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 発生後に対処された最新の診断メッセージを表示します。

備考

- デジタル通信：最新のメッセージを表示します。
- 「履歴リセット」パラメータを使用すると、「最終診断コード」パラメータで表示されるメッセージを消去できます。

履歴リセット

書込許可 サービスエンジニア/エキスパート

説明 このパラメータを使用すると、「最終診断コード」パラメータおよびイベントログ「最終診断 1」～「最終診断 10」のすべてのメッセージをリセットできます。

選択項目

- キャンセル
- 確定

初期設定 キャンセル

Min.測定圧力

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 下限圧力測定値を表示します（ピークホールド表示）。この表示をリセットするには、「ピークホールドリセット」パラメータを使用します。

Max.測定圧力

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 上限圧力測定値を表示します (ピークホールド表示)。この表示をリセットするには、「ピークホールドリセット」パラメータを使用します。

ピークホールドリセット

書込許可 サービスエンジニア/エキスパート

説明 このパラメータを使用すると、「Min.測定圧力」および「Max.測定圧力」のピークホールド表示をリセットできます。

選択項目

- キャンセル
- 確定

初期設定 キャンセル

運転時間

書込許可 書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明 運転時間を表示します。このパラメータはリセットできません。

カウンタコンフィギュレーション

書込許可 オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート

説明 設定カウンタを表示します。
このカウンタは、パラメータまたはグループを変更するたびに1つずつ増加します。カウンタは最大 65535 まで増加し、以降はゼロに戻り、再び増加します。

14.18 エキスパート → 診断 → 診断リスト

診断 1 (075)
診断 2 (076)
診断 3 (077)
診断 4 (078)
診断 5 (079)
診断 6 (080)
診断 7 (081)
診断 8 (082)
診断 9 (083)
診断 10 (084)

書込許可

書込許可はありません。読取専用パラメータです。

説明

このパラメータは、現在未処理である診断メッセージを優先度順に最大 10 個まで保持します。

14.19 エキスパート → 診断 → イベント履歴

最終診断 1 (085)
最終診断 2 (086)
最終診断 3 (087)
最終診断 4 (088)
最終診断 5 (089)
最終診断 6 (090)
最終診断 7 (091)
最終診断 8 (092)
最終診断 9 (093)
最終診断 10 (094)

書込許可

書込許可はありません。読取専用パラメータです。


説明

このパラメータは、発生後に対処された最新の診断メッセージを 10 個保持します。これをリセットするには、「履歴リセット」パラメータを使用します。同じエラーが複数回発生した場合、1 度だけ表示されます。その間に他のエラーが発生した場合は、同じエラーが複数回表示されることがあります。メッセージは時系列で表示されます。

14.20 エキスパート → 診断 → シミュレーション

シミュレーションモード

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	シミュレーションをオンに設定し、シミュレーションモードを選択します。測定モードまたは「リニアライゼーションモード」のレベルタイプを変更するか、あるいは機器を再起動すると、実行中のシミュレーションはすべてオフになります。
選択項目	<ul style="list-style-type: none"> ■ なし ■ 圧力、→この表の「シミュレーション圧力」パラメータを参照 ■ レベル、→以下の表の「シミュレーションレベル」パラメータを参照 ■ タンク測定、→この表の「シミュレーションタンク測定」パラメータを参照 ■ 電流、→この表の「シミュレーション電流」パラメータを参照 ■ アラーム/警告、→以下の表の「SIM. エラー No.」を参照
初期設定	なし

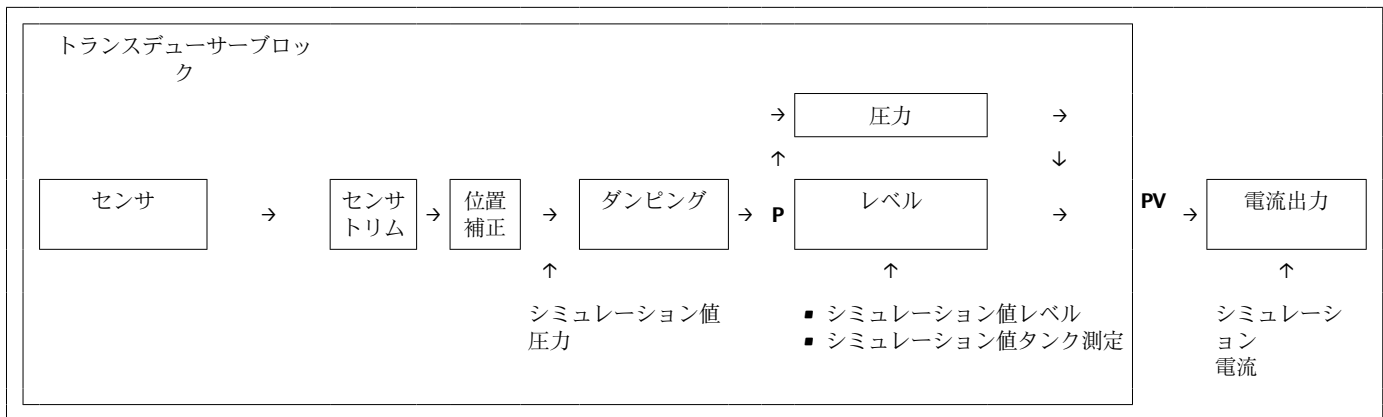

シミュレーション圧力

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	シミュレーション値を入力します。「シミュレーションモード」も参照してください。
必須条件	「シミュレーションモード」= 圧力
スイッチオンの値	現在の圧力測定値

シミュレーションレベル

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
------	------------------------

説明	シミュレーション値を入力します。「シミュレーションモード」も参照してください。
必須条件	「測定モード」 = レベル、「シミュレーションモード」 = レベル
スイッチオンの値	現在のレベル測定値

シミュレーションタンク測定

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	シミュレーション値を入力します。「シミュレーションモード」も参照してください。
必須条件	「測定モード」 = レベル、リニアライゼーションモード = 「テーブル起動」、「シミュレーションモード」 = タンク測定
スイッチオンの値	現在のタンク容量

シミュレーション電流

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	シミュレーション値を入力します。「シミュレーションモード」も参照してください。
必須条件	「シミュレーションモード」 = 電流
スイッチオンの値	現在の電流値

シミュレーションアラーム/警告

書込許可	オペレータ/サービスエンジニア/エキスパート
説明	シミュレーション値を入力します。「シミュレーションモード」も参照してください。
必須条件	「シミュレーションモード」 = アラーム/警告
初期設定	484 (シミュレーションがオンの場合)

15 アクセサリ

 
- i** ■ 各セクションで詳細を確認してください。
- 追加情報については、「構造」(技術仕様書)、「環境」→ 134、「プロセス」→ 136、「取付け」→ 15 の各セクションを参照してください。

15.1 機器固有のアクセサリ

サスペンションクランプ

機器の設置作業を簡素化するために、Endress+Hauser ではサスペンションクランプを提供しています。

- 製品コンフィギュレータ：サスペンションクランプはオプションで入手可能
- オーダー番号：52006151




A0030950

端子箱

端子ストリップ、温度伝送器、Pt100 用の端子箱

- 製品コンフィギュレータ：端子箱はオプションで入手可能
- オーダー番号：52006152

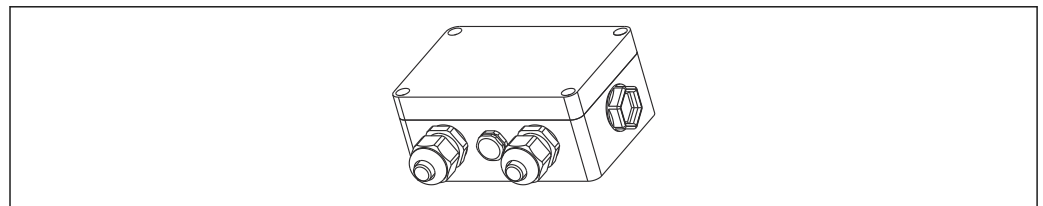


A0030967

4 端子ストリップ/端子

配線用 4 端子ストリップ

オーダー番号：52008938

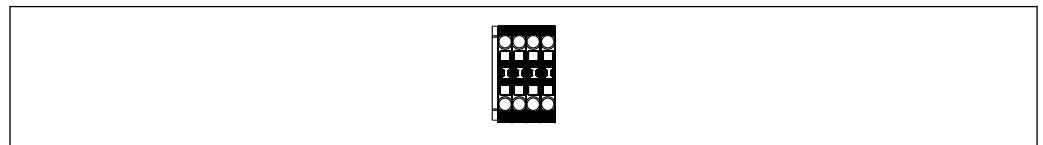


A0030951

温度伝送器 TMT71 (FMX21 4~20 mA アナログ用)

各種入力信号の変換に対応した PC プログラマブル (PCP) 温度伝送器

- 製品コンフィギュレータ：温度伝送器 TMT71 はオプションで入手可能 → 124
- オーダー番号：71593573

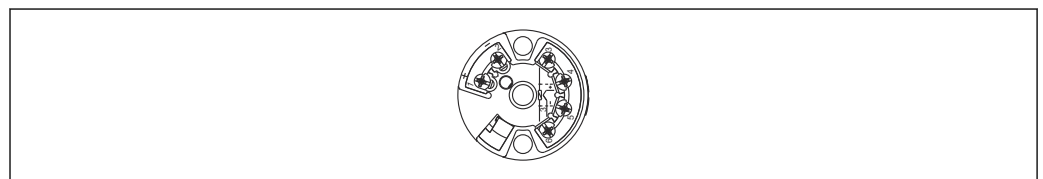


A0030952

温度伝送器 TMT72 (FMX21 4~20 mA HART 用)

各種入力信号の変換に対応した PC プログラマブル (PCP) 温度伝送器

- 製品コンフィギュレータ：温度伝送器 TMT72 はオプションで入手可能
- オーダー番号：71593576

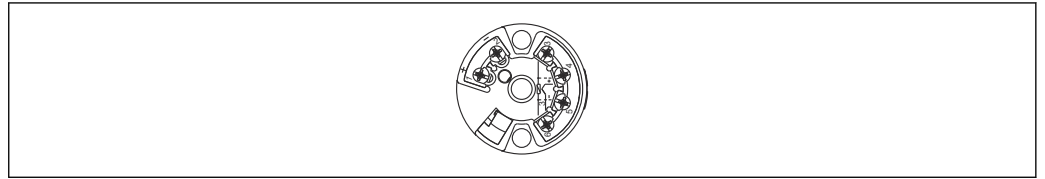


A0030952

ケーブル取付ネジ

機器の取付作業の簡素化および測定開口部のシール用に、Endress+Hauser ではケーブル取付ネジを提供しています。

- G 1½" A
オーダー番号：52008264
- NPT 1½"
オーダー番号：52009311
- 製品コンフィギュレータ：ケーブル取付ネジはオプションで入手可能

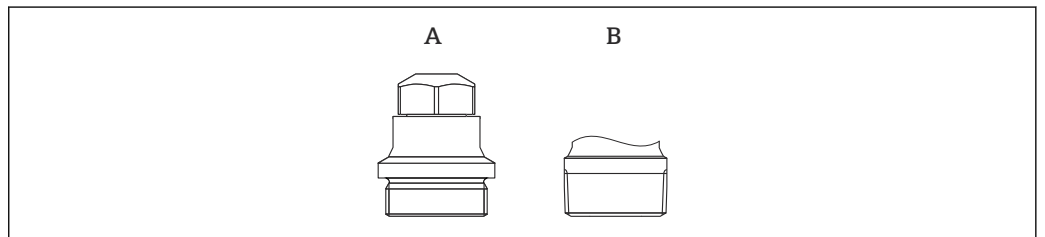


A0030953

- A G 1½" A
B NPT 1½"

追加ウェイト (外径 22 mm (0.87 in) または 29 mm (1.14 in) の機器用)

Endress+Hauser では、測定誤差の原因となる横方向への動きを防止し、ガイドチューブ内で機器が円滑に下がるようにするために、追加ウェイトを提供しています。

- 製品コンフィギュレータ：追加ウェイトはオプションで入手可能
- オーダー番号：52006153

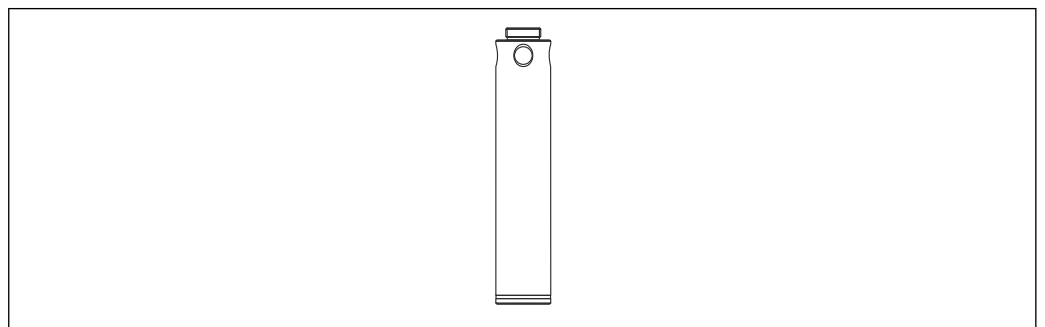


A0030954

ケーブル短縮用キット

ケーブル短縮用キットは、ケーブルの長さを簡単かつ正確に調整するために使用します。

- 製品コンフィギュレータ：ケーブル短縮用キットはオプションで入手可能
- オーダー番号：71222671

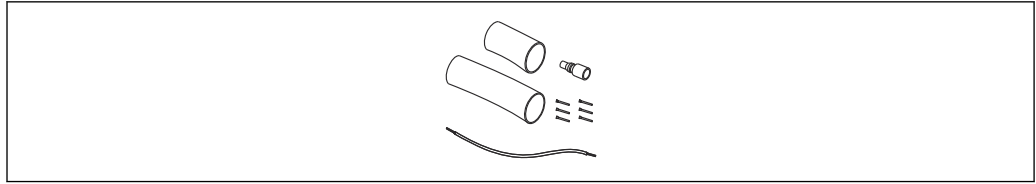


A0030948

テストアダプタ（外径 22 mm (0.87 in) または 29 mm (1.14 in) の機器用）

Endress+Hauser では、レベルプローブの機能テスト作業を簡素化するために、テストアダプタを提供しています。

- 製品コンフィギュレータ：テストアダプタはオプションで入手可能
- オーダー番号：52011868

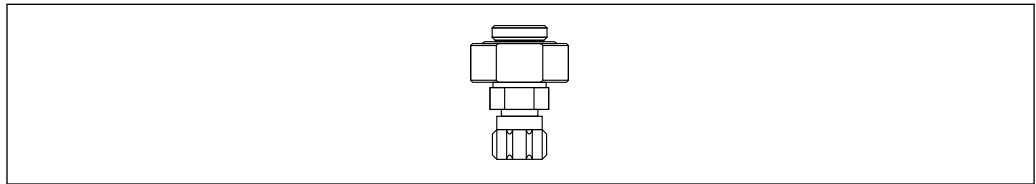


A0030956

テストアダプタ（外径 42 mm (1.65 in) の機器用）

Endress+Hauser では、レベルプローブの機能テスト作業を簡素化するために、テストアダプタを提供しています。


- 圧縮空気ホースの最大圧力およびレベルプローブの最大過大圧を確認してください。
- 付属のクイックカップリングピースの最大圧力：1 MPa (145 psi)
- オーダー番号：71110310

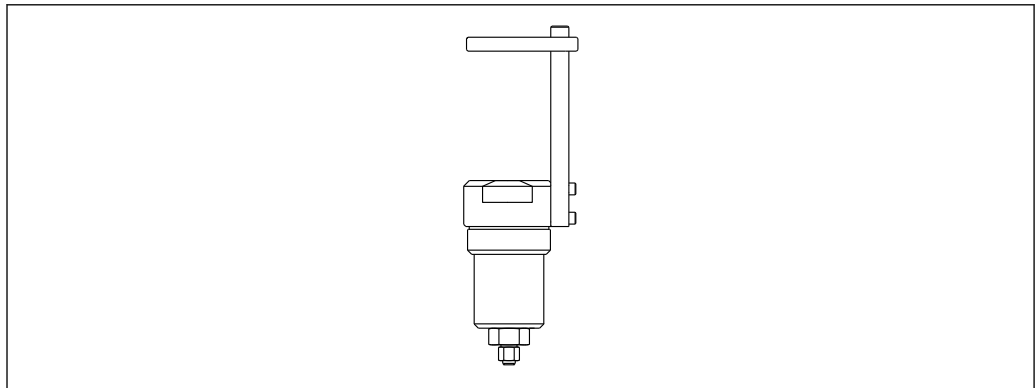

A0030957

フィールドハウジング付き RIA15


- リモートディスプレイ RIA15 非危険場所
 - ↳ 製品構成：表示部はオプションで入手可能
- リモートディスプレイ RIA15 危険場所
 - ↳ 製品構成：表示部はオプションで入手可能

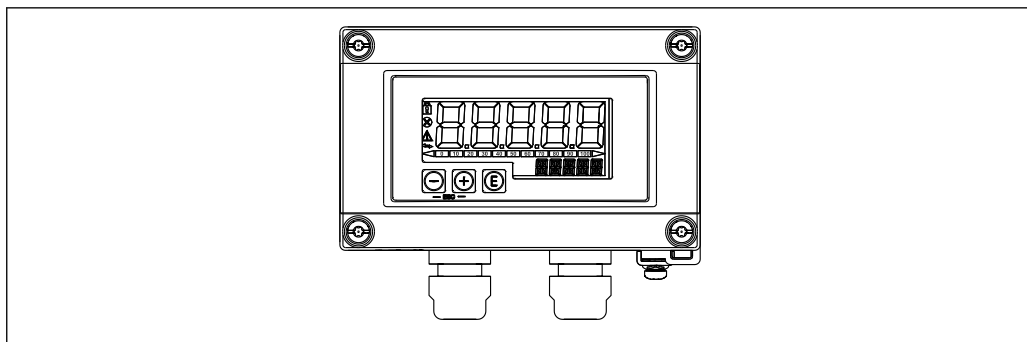

A0036164

HART 通信用抵抗器

- HART 通信用抵抗器、危険場所/非危険場所、RIA15 と組み合わせて使用
- 製品構成：HART 通信用抵抗器はオプションで入手可能

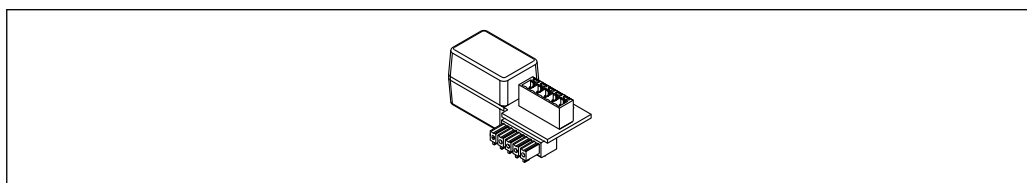


A0036165

15.2 サービス関連のアクセサリ

DeviceCare SFE100

DeviceCare は、Endress+Hauser 製のフィールド機器用設定ツールであり、次の通信プロトコルに対応しています：HART、PROFIBUS DP/PA、FOUNDATION フィールドバス、IO/Link、Modbus、CDI および Endress+Hauser 製共通データインタフェース


 技術仕様書 TI01134S

www.endress.com/sfe100

FieldCare SFE500

FieldCare は DTM 技術をベースにした Endress+Hauser 製および他社製フィールド機器用の設定ツールです。

対応する通信プロトコルは、HART、WirelessHART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス、Modbus、IO-Link、Ethernet/IP、PROFINET、PROFINET APL です。

 技術仕様書 TI00028S

www.endress.com/sfe500

Applicator

Endress+Hauser 製機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア。

- 最適な機器を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：圧力損失、精度、プロセス接続）
- 計算結果を図で表示

プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。

Applicator は以下から入手可能：

<https://portal.endress.com/webapp/applicator>

16 技術データ

16.1 入力

16.1.1 測定変数

FMX21 + Pt100 (オプション)

- 液体の静圧
- Pt100 : 温度

TMT72 温度伝送器 (オプション)

温度

16.1.2 測定範囲

- ユーザー固有の測定範囲または校正 (工場設定済み)
- オプションの Pt100 による温度測定 : $-10 \sim +70 \text{ }^{\circ}\text{C}$ ($+14 \sim +158 \text{ }^{\circ}\text{F}$)

ゲージ圧

センサ測定範囲	校正可能な下限スパン ¹⁾	真空耐久性	オプション ²⁾
0.01 MPa (1.5 psi)	0.001 MPa (0.15 psi)	0.03 MPa _{abs} (4.5 psi _{abs})	1C
0.02 MPa (3.0 psi)	0.002 MPa (0.3 psi)	0.03 MPa _{abs} (4.5 psi _{abs})	1D
0.04 MPa (6.0 psi)	0.004 MPa (1.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1F
0.06 MPa (9.0 psi)	0.006 MPa (1.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1G
0.1 MPa (15.0 psi)	0.01 MPa (1.5 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1H
0.2 MPa (30.0 psi)	0.02 MPa (3.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1K
0.4 MPa (60.0 psi)	0.04 MPa (6.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1M
1 MPa (150 psi) ³⁾	0.1 MPa (15.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1P
2 MPa (300 psi) ³⁾	0.2 MPa (30.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	1Q

1) 工場で設定可能な最大ターンダウンは、10:1 です。ご要望に応じて、または機器 (FMX21 4~20 mA HART) では、これ以上のターンダウンを設定できます。

2) 製品コンフィギュレータの仕様コード「070」のオーダーコード

3) これらの測定範囲は、断熱材：プラスチック、外径 29 mm (1.14 in) のプローブバージョンでは使用できません。

絶対圧

センサ測定範囲	校正可能な下限スパン ¹⁾	真空耐久性	オプション ²⁾
0.2 MPa (30.0 psi)	0.02 MPa (3.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	2K
0.4 MPa (60.0 psi)	0.04 MPa (6.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	2M
1 MPa (150 psi) ³⁾	0.1 MPa (15.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	2P
2 MPa (300 psi) ³⁾	0.2 MPa (30.0 psi)	0 MPa _{abs} (0 psi _{abs})	2Q

1) 工場で設定可能な最大ターンダウンは、10:1 です。ご要望に応じて、または機器 (FMX21 4~20 mA HART) では、これ以上のターンダウンを設定できます。

2) 製品コンフィギュレータの仕様コード「070」のオーダーコード

3) これらの測定範囲は、断熱材：プラスチック、外径 29 mm (1.14 in) のプローブバージョンでは使用できません。

16.1.3 入力信号

FMX21 + Pt100 (オプション)

- 静電容量の変化
- Pt100 : 抵抗の変化

TMT72 温度伝送器 (オプション)

Pt100 抵抗信号、4 線式

16.2 出力

16.2.1 出力信号

機器 + Pt100 (オプション)

- 4~20 mA HART + 多重デジタル通信プロトコル HART 6.0、2 線式 (静圧測定値用) オプション：
 - Max. アラーム (工場設定 22 mA) : 21~23 mA の範囲で設定可能
 - 測定値保持 : 最終測定値を保持
 - Min. アラーム : 3.6 mA
- Pt100 : 温度に依存する抵抗値

TMT72 温度伝送器 (オプション)


4~20 mA HART + 多重デジタル通信プロトコル HART 5.0 (温度測定値用)、2 線式

16.2.2 信号範囲

3.8~20.5 mA

16.2.3 最大負荷

最大負荷抵抗は供給電圧 (U) に応じて異なり、電流ループごとに個別に決定する必要があります。本機器および温度伝送器の計算式と図を参照してください。接続する機器の抵抗、接続ケーブルの抵抗、および伸長ロープの抵抗 (該当する場合) の合計抵抗値が、負荷抵抗値を超えないようにしてください。

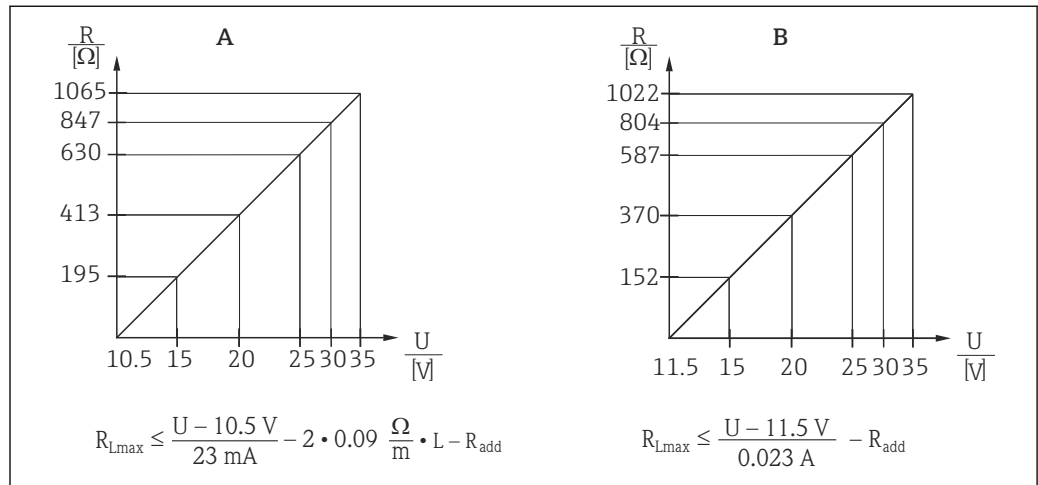

A0026500-JA

A 負荷抵抗の近似計算用の機器 4~20 mA HART の負荷グラフ。方程式で算出した値から、伸長ロープの抵抗などの追加の抵抗を減算する必要があります。

B 負荷抵抗を算出するための TMT72 温度伝送器の負荷グラフ。方程式で算出した値から追加の抵抗を減算する必要があります。

R_{Lma} 最大負荷抵抗 [Ω]

x

R_{add} 評価機器、表示ディスプレイ、ケーブルなどの追加抵抗 [Ω]

U 供給電圧 [V]

L 伸長ロープの標準長さ [m] (1 配線あたりのケーブル抵抗 $\leq 0.09 \Omega/\text{m}$)

- 危険場所で計測機器を使用する場合は、適用される国内規格および規制、安全上の注意事項、設置/管理図面 (XA) に従う必要があります。
- ハンドヘルドターミナルまたは PC の操作プログラムを使用する場合は、最小通信抵抗 250 Ω を考慮する必要があります。

16.2.4 プロトコル固有のデータ

- 製造者 ID : 17 (11 (16 進数))
- 機器タイプ ID : 25 (19 (16 進数))
- 機器リビジョン : 01 (01 (16 進数)) - SW バージョン 01.00.zz
- HART 仕様 : 6
- DD リビジョン : 01
- DD ファイル (DTM、DD)
 - www.endress.com
 - www.fieldcommgroup.org
- HART 負荷 : 最小 250 Ω
- HART 機器変数動的変数 SV、TV、QV をすべての機器変数に割り当てることができません。
 - SV と TV (2 番目と 3 番目の機器変数) の標準プロセス値は、測定モードに応じて異なります : 圧力、レベル
 - QV (4 番目の機器変数) の標準プロセス値はセンサ温度です : 温度
 - PV (1 番目の機器変数) の測定値は、測定モードに応じて異なります : 圧力、レベル、タンク容量
- サポートされる機能
 - バーストモード
 - 追加の伝送器のステータス
 - 機器のロック
 - 代替測定モード
 - Catch 変数
 - ロングタグ

16.3 性能特性

16.3.1 基準動作条件

機器 + Pt100 (オプション)

- IEC 60770 に準拠
- 周囲温度 $T_A = +21 \sim +33 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+70 \sim +91 \text{ }^\circ\text{F}$) の範囲で一定
- 湿度 $\varphi = 20 \sim 80 \%$ の範囲で一定
- 大気圧 $p_A = 86 \sim 106 \text{ kPa}$ ($12.47 \sim 15.37 \text{ psi}$) の範囲で一定
- センサの位置: $\pm 1^\circ$ の垂直範囲で一定
- 下限設定値と上限設定値にはそれぞれ「Lo トリムセンサ」と「Hi トリムセンサ」を入力 (HART のみ)
- 電源電圧定数: $21 \sim 27 \text{ V}_{\text{DC}}$
- 負荷: $250 \text{ } \Omega$
- Pt100: DIN EN 60770、 $T_A = +25 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+77 \text{ }^\circ\text{F}$)

TMT72 温度伝送器 (オプション)

校正温度: $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ ($+77 \text{ }^\circ\text{F}$) $\pm 5 \text{ K}$

16.3.2 リファレンス精度

機器 + Pt100 (オプション)

リファレンス精度は IEC 60770 に準拠し、限界点設定による非リニアリティにヒステリシスと非再現性を加味して定められています。

標準バージョン:

設定: $\pm 0.2 \%$

- $\sim \text{TD } 5:1$: 設定スパンの 0.2% 未満
- $\text{TD } 5:1 \sim \text{TD } 20:1$: $\pm (0.02 \times \text{TD} + 0.1)$

高精度校正バージョン

- 設定: $\pm 0.1 \%$ (オプション)
 - $\sim \text{TD } 5:1$: 設定スパンの 0.1% 未満
 - $\text{TD } 5:1 \sim \text{TD } 20:1$: $\pm (0.02 \times \text{TD})$
- DIN EN 60751 クラス B に準拠
- Pt100: 最高 $\pm 1 \text{ K}$

TMT72 温度伝送器 (オプション)

- $\pm 0.2 \text{ K}$
- Pt100 使用時: 最高 $\pm 0.9 \text{ K}$

16.3.3 分解能

電流出力: $1 \text{ } \mu\text{A}$

読み込みサイクル

HART コマンド: 1 秒あたり平均 2~3

16.3.4 長期安定性

機器 + Pt100 (オプション)

- URL の $\leq 0.1\%$ / 年
- URL の $\leq 0.25\%$ / 5 年

TMT72 温度伝送器 (オプション)

1 年あたり $\leq 0.1\text{ K}$

16.3.5 プロセス温度の影響

- ゼロ出力および出力スパンの熱変化：
 - 0~30 °C (+32~86 °F) : < 設定スパンの $(0.15 + 0.15 \times \text{TD})\%$
 - 10~+70 °C (+14~158 °F) : < 設定スパンの $(0.4 + 0.4 \times \text{TD})\%$
- ゼロ出力および出力スパンの温度係数 (T_K)
 - 10~+70 °C (+14~158 °F) : URL の 0.1% / 10 K

16.3.6 ウォームアップ時間

機器 + Pt100 (オプション)

- 機器 : < 6 秒
- Pt100 : 300 秒

TMT72 温度伝送器 (オプション)

4 秒

16.3.7 応答時間

機器 + Pt100 (オプション)

- 機器 : 400 ms (T_{90})、500 ms (T_{99})
- Pt100 : 160 秒 (T_{90})、300 秒 (T_{99})

16.4 環境

16.4.1 周囲温度範囲

機器 + Pt100 (オプション)

- 外径 22 mm (0.87 in) および 42 mm (1.65 in) :
-10~+70 °C (+14~+158 °F) (= 測定物温度)
- 外径 29 mm (1.14 in) :
0~+50 °C (+32~+122 °F) (= 測定物温度)

ケーブル

(定位置での取付時)

- PE : -30~+70 °C (-22~+158 °F)
- FEP : -40~+70 °C (-40~+158 °F)
- PUR : -40~+70 °C (-40~+158 °F)


端子箱

-40~+80 °C (-40~+176 °F)

TMT72 温度伝送器 (オプション)

-40~+85 °C (-40~+185 °F)

2 線式温度伝送器は、測定範囲 -20~+80 °C (-4~+176 °F) で設定されています。この設定により、100 K の温度範囲を良好な分解能で表示できます。Pt100 測温抵抗体は、-10~+70 °C (14~+158 °F) の温度範囲に適しています。

 TMT72 温度伝送器は、危険場所での使用には適していません (CSA GP など)。

16.4.2 保管温度範囲

機器 + Pt100 (オプション)

-40~+80 °C (-40~+176 °F)

ケーブル

(定位置での取付時)

- PE : -30~+70 °C (-22~+158 °F)
- FEP : -30~+80 °C (-22~+176 °F)
- PUR : -40~+80 °C (-40~+176 °F)

端子箱

-40~+80 °C (-40~+176 °F)

TMT72 温度伝送器 (オプション)

-40~+100 °C (-40~+212 °F)

16.4.3 保護等級

機器 + Pt100 (オプション)

IP68、完全密閉式 (2 MPa (290 psi)) (~ 200 m H₂O)

端子箱（オプション）

IP66、IP67

TMT72 温度伝送器（オプション）

IP00、結露許容

16.4.4 電磁適合性（EMC）**機器 + Pt100（オプション）**

- EN 61326 の一連の該当要件に準拠した EMC。詳細については、適合宣言を参照してください。
- 最大偏差：スパンの 0.5 % 未満

TMT72 温度伝送器（オプション）

EN 61326 の一連の該当要件に準拠した EMC。詳細については、適合宣言を参照してください。

16.5 プロセス

16.5.1 測定物温度範囲

機器 + Pt100 (オプション)


- 外径 22 mm (0.87 in) および 42 mm (1.65 in) :
-10~+70 °C (+14~+158 °F)
- 外径 29 mm (1.14 in) :
0~+50 °C (+32~+122 °F)

TMT72 温度伝送器 (オプション)

-40~+85 °C (-40~+185 °F)

(= 周囲温度)。測定物の外側に温度伝送器を取り付けます。


2 線式温度伝送器は、測定範囲 -20~+80 °C (-4~+176 °F) で設定されています。この設定により、100 K の温度範囲を良好な分解能で表示できます。Pt100 測温抵抗体は、温度範囲 -10~+70 °C (14~+158 °F) に適合します。

 TMT72 温度伝送器は、危険場所での使用には適していません (CSA GP など)。


16.5.2 プロセス温度リミット

機器 + Pt100 (オプション)

外径 22 mm (0.87 in) および 42 mm (1.65 in) :
-20~+70 °C (-4~+158 °F)


 危険場所 (CSA GP など) での測定物温度リミットは、-10~+70 °C (+14~+158 °F) です。

外径 29 mm (1.14 in) : 0~+50 °C (+32~+122 °F)

 FMX21 は、この温度範囲で使用できます。測定精度などの仕様値は超過する場合があります。

16.5.3 プロセス圧力範囲

圧力仕様

 機器の最大圧力は、圧力に関する最も弱い要素に応じて異なります。

コンポーネントには、プロセス接続、オプションの取付部品、アクセサリが含まれます。

警告

機器の構成や使用方法を誤ると、部品の破裂により負傷する恐れがあります。

- ▶ 各要素の規定の制限を遵守して機器を使用してください。
- ▶ MWP (最高動作圧力) : 最高動作圧力は銘板に明記されています。この値は基準温度 +20 °C (+68 °F) に基づいており、機器に対して常時適用できます。MWP の温度依存性に注意してください。
- ▶ 過圧限界は、試験中に機器が受ける可能性のある最大圧力です。過圧限界は最高動作圧力を一定の比率で上回ります。
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PS」が使用されます。この略語「PS」は機器の MWP (最高動作圧力) と同じです。
- ▶ 欧州圧力機器指令 (2014/68/EU) では、略語「PT」が使用されます。この略語「PT」は機器の OPL (過圧限界) と同じです。OPL (過圧限界) は試験圧力です。
- ▶ センサ基準値よりもプロセス接続の OPL (過圧限界) 値が小さくなるようなセンサレンジとプロセス接続の組合せが選択されている場合は、工場で、機器の OPL 値がプロセス接続の最大 OPL 値に合わせて設定されます。センサの全範囲を使用する場合は、高い OPL 値のプロセス接続を選択します。
- ▶ スチームハンマが発生しないようにしてください。スチームハンマにより、ゼロ点がずれることがあります。推奨 : CIP 洗浄後に残留物 (水滴または結露) がプロセスメンブレンに残り、次回の蒸気洗浄を実施するときに局所的なスチームハンマが発生する可能性があります。プロセスメンブレンを乾燥させること (余分な水分を吹き飛ばすなど) は、スチームハンマの発生を防ぐために効果的であることが証明されています。

16.6 追加の技術データ

技術仕様書 TI00431P を参照してください。

索引

記号

セカンダリ バリ्यूーハ	111
安全上の注意事項 (XA)	7

0~9

4th バリ्यूー	113
4th バリ्यूーハ	112

C

CE マーク	11
--------	----

D

DeviceCare	32
------------	----

E

ENP バージョン	87
-----------	----

H

HART データ	110
HART 入力形式	114
HART 入力単位	114
HART 入力値	114
HART バージョン	109
HART メッセージ	109
HART® プロトコル	
機器のバージョンデータ	36
操作ツール	36
プロセス変数	36
HART 入力開始	114
Hi アラーム電流	103
Hi トリムセンサ	102
Hi トリム測定値	102

L

Lo トリムセンサ	102
Lo トリム測定値	102
LRV 設定	91, 104

M

Max.測定圧力	118
Min. 電流設定	104
Min.測定圧力	118

R

RIA15 の診断イベント	66
---------------	----

U

URV 設定	91, 105
--------	---------

W

W@M デバイスビューワー	75
---------------	----

X

X 値	99
-----	----

Y

Y 値	99
-----	----

ア

圧力アラーム動作 P	103
圧力測定の設定	41
圧力単位	90
圧力単位の設定	39
アプリケーション	10
安全要件	
基本	10

イ

イベントテキスト	66
----------	----

ウ

運転時間	119
------	-----

エ

エラー出力モード	103
----------	-----

オ

オーダー ID	87
オフセット 4mA トリム	106
オフセット 20mA トリム	106
オフセット校正	40, 89
オペレータコード	85
温度単位	90

カ

外部洗浄	74
カウンタコンフィギュレーション	119
拡張オーダーコード	86
空校正	94
空高さ	95

キ

機器の交換	75
-------	----

ク

空圧力	94
-----	----

ケ

計測機器の用途	
指定用途を参照	
不適切な用途	10
不明な場合	10
現在値を LRV へ	104
現在値を URV (圧力測定モード)	104
現場表示器	
アラーム状態時を参照	
診断メッセージを参照	

コ

校正モード	94
コード定義	85

サ

サード バリ्यूー	112
サード バリ्यूーハ	112

最終診断 1 (085)	121
最終診断コード	118

シ

指定用途	10
自動密度補正	116
シミュレーションアラーム/警告	123
シミュレーション圧力	122
シミュレーションタンク測定	123
シミュレーション電流	123
シミュレーションモード	122
シミュレーションレベル	122
修正されたエクスターナルバリュース	116
修理コンセプト	75
出力単位	93
出力電流	103
シリアルナンバー	86
診断	

シンボル	65
診断 1 (075)	120
診断 2 (076)	120
診断 3 (077)	120
診断 4 (078)	120
診断 5 (079)	120
診断 6 (080)	120
診断 7 (081)	120
診断 8 (082)	120
診断 9 (083)	120
診断 10 (084)	120
診断イベント	65, 66
診断コード	118
診断メッセージ	65

ス

ステータス信号	65
スペアパーツ	75
銘板	75

セ

製造者 ID	109
製品の安全性	11
セカンダリバリュース	111
説明	109
ゼロ点補正	89
センサー LRL	101
センサー URL	101
センサーシリアルナンバー	87
センサ圧力	91
センサ温度	90
洗浄	74

ソ

操作上の安全性	10
操作メニュー	
概要	76, 80
パラメータの説明	85
測定圧力	91
測定物	10
測定モードの設定	38

タ

高さ単位	93
タンク概要	100
タンク容量	100
ダンピング	40, 89
ダンピング後の圧力	92

テ

テーブル入力	99
適合宣言	11
デバイス REV.	109
デバイスタイプコード	109
デバイスタグ	86
デバイスのタグ	86
電気式差圧 (EDP)	116
電子回路シリアルナンバー	87
電流開始	105
電流トリム 4mA	105
電流トリム 20mA	106
電流モード	107

ト

動作モード	88
-------------	----

ハ

バーストオプション	107
バーストモード	107
廃棄	75
バスアドレス	107

ヒ

ピークホールドリセット	119
-------------------	-----

フ

ファームウェアバージョン	86
不具合の特定	65
プライマリバリュース	111
プライマリバリュース	111
プレアンブルナンバー	108
プロセス密度	96

ヘ

返却	75
----------	----

ホ

補正圧力	92
------------	----

マ

満量圧力	95
満量校正	95
満量高さ	96

ミ

密度単位	96
密度補正	96, 116

メ

メニュー	
概要	76, 80
パラメータの説明	85

メンテナンス	74
ヨ	
要員の要件	10
ラ	
ライン番号	98
リ	
リセットコード入力	88
リニアライズ後の単位	98
リニアライゼーション前レベル	97
リニアライゼーションモード	98
履歴リセット	118
レ	
レベル選択	93
レベル測定の設定	43
ロ	
労働安全	10



71765373

www.addresses.endress.com
