

# Kratke upute za rad **Cerabar PMC51B**

Mjerenje tlaka u procesu  
4-20 mA analogni



Ove kratke upute za uporabu ne zamjenjuju  
Upute za uporabu uz uređaj.  
Detaljnije informacije o uređaju pronaći ćete  
u Uputama za uporabu, a drugu  
dokumentaciju.

Dostupno za sve verzije uređaja putem:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Pametnog telefona/tableta: Endress  
+Hauser Operations app

## 1 Pridružena dokumentacija



A0023555

## 2 Informacije o dokumentu

### 2.1 Funkcija dokumenta

Kratke upute za uporabu sadrže sve bitne informacije od dolaznog prihvatanja do početnih puštanja u rad.

### 2.2 Simboli

#### 2.2.1 Simboli upozorenja



Ovaj simbol vas upozorava na opasnu situaciju. Ako se ova situacija ne izbjegne, to će rezultirati ozbiljnim ili smrtonosnim ozljedama.

#### **⚠️ UPOZORENJE**

Ovaj simbol upozorava vas na potencijalno opasnu situaciju. Ako se ova situacija ne izbjegne, može doći do ozbiljnih ili smrtonosnih ozljeda.

#### **⚠️ OPREZ**

Ovaj simbol upozorava vas na potencijalno opasnu situaciju. Ako se ova situacija ne izbjegne, može doći do lakših ili umjerenih ozljeda.

#### **NAPOMENA**

Ovaj simbol upozorava vas na potencijalno štetnu situaciju. Ako je ne izbjegnete, to bi moglo rezultirati oštećenjem proizvoda ili nečega u njegovoj blizini.

### **2.2.2 Električni simboli**

**Priklučak za uzemljenje:** 

Priklučak za povezivanje sa sustavom uzemljenja.

### **2.2.3 Simboli za određene vrste informacija**

**Dozvoljeno:** 

Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene.

**Zabranjeno:** 

Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene.

**Dodatne informacije:** 

**Referenca na dokumentaciju:** 

**Referenca na stranicu:** 

**Serijski koraci:** , , 

**Rezultat pojedinačnog koraka:** 

### **2.2.4 Simboli na grafičkim prikazima**

**Brojevi stavki:** 1, 2, 3 ...

**Serijski koraci:** , , 

**Prikazi:** A, B, C, ...

### **2.2.5 Simboli na uređaju**

**Sigurnosne upute:**  → 

Pratite sigurnosne upute sadržane u pridruženim uputama za uporabu.

## 2.3 Registrirani zaštitni znak

KALREZ®

Registrirani zaštitni znak tvrtke DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, SAD

# 3 Osnovni sigurnosni zahtjevi

## 3.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje koje će provoditi ugradnju, puštanje u pogon, dijagnostiku i održavanje mora ispunjavati sljedeće uvjete:

- ▶ Školovano stručno osoblje: mora raspolagati s kvalifikacijom, koja odgovara toj funkciji i zadacima
- ▶ Mora biti ovlašteno od strane vlasnika sustava/operatera
- ▶ Mora biti upoznato s nacionalnim propisima
- ▶ Prije početka rada: mora pročitati i razumjeti Upute za uporabu i dodatnu dokumentaciju kao i certifikate (ovisne o primjeni)
- ▶ Slijediti upute i ispuniti uvjete

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Vlasnik/operator postrojenja mora ovlastiti i uputiti osoblje na potrebe zadatka
- ▶ Slijediti upute iz ovih Uputa za uporabu

## 3.2 Namjena

The Cerabar je odašiljač tlaka za mjerjenje razine i tlaka.

### 3.2.1 Neispravno korištenje

Proizvođač ne odgovara za štete koje su nastale zbog nestručne i nemamjenske uporabe.

Razjašnjavanje graničnih slučajeva:

- ▶ Za posebne tekućine i tekućine za čišćenje, tvrtka Endress+Hauser će vam rado pružiti pomoći u provjeri otpornosti na koroziju materijala natopljenih tekućinom, ali ne prihvata nikakva jamstva ili odgovornost.

## 3.3 Sigurnost na radnom mjestu

Prilikom rada na i s uređajem:

- ▶ Nosite potrebnu osobnu zaštitnu opremu prema saveznim/nacionalnim propisima.
- ▶ Prije priključivanja uređaja isključite opskrbni napon.

## 3.4 Sigurnost na radu

Opasnost od ozljeda!

- ▶ Upravljaljte uređajem samo ako je u ispravnom tehničkom stanju, bez pogrešaka i kvarova.
- ▶ Operater je odgovoran za rad uređaja bez smetnji.

## Promjene na uređaju

Neovlaštene izmjene uređaja nisu dozvoljene i mogu dovesti do nepredvidivih opasnosti:

- Ako su usprkos tomu potrebne preinake, konzultirajte se s tvrtkom Endress+Hauser.

## Popravak

Kako bi sigurnost i pouzdanost rada bile stalno omogućene:

- Provodite popravke na uređaju samo kada su izrazito dozvoljeni.
- Uvažavajte nacionalne propise koji se odnose na popravke električnih uređaja.
- Koristite se samo originalnim rezervnim dijelovima i dodatnom opremom tvrtke Endress +Hauser.

## Područje ugroženo eksplozijama

Za uklanjanje opasnosti kod osoba ili objekta kada se uređaj koristi u području s odobrenjem (npr. zaštitu od eksplozije, sigurnost tlačnih posuda):

- Provjerite nazivnu pločicu kako biste potvrdili je li naručeni uređaj moguće staviti u namjeravanu uporabu u području s odobrenjem.
- Potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih Uputa.

## 3.5 Sigurnost proizvoda


Ovaj je uređaj dizajniran u skladu s dobrom inženjerskom praksom kako bi zadovoljio najsvremenije sigurnosne zahtjeve, testiran je i izašao je iz tvornice u stanju u kojem je sigurno raditi.

Proizvod ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Također je u skladu s direktivama EC navedenim u EC deklaraciji o sukladnosti specifičnoj za uređaj.

Endress+Hauser to potvrđuje stavljanjem označke CE na uređaj.

## 4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

### 4.1 Preuzimanje robe

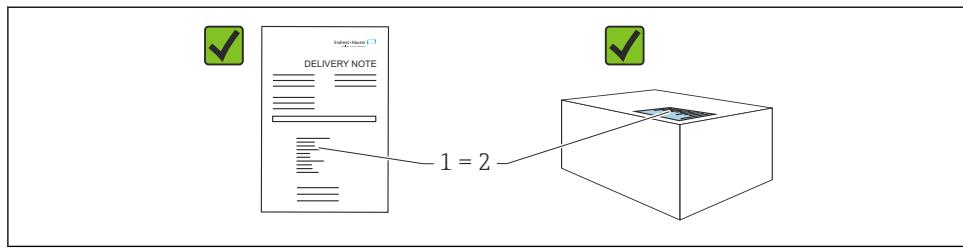

A0016870

- Je li kod narudžbe na dostavnici (1) identičan s kodom narudžbe na naljepnici na proizvodu (2)?
- Je li roba neoštećena?
- Da li podaci na natpisnoj pločici odgovaraju specifikacijama narudžbe i dostavnice?
- Je li dokumentacija dostupna?
- Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa): jesu li sigurnosne napomene (XA) dostavljene?

 Ako na bilo koje od ovih pitanja možete odgovoriti s „ne”, kontaktirajte tvrtku Endress +Hauser.

## 4.2 Skladištenje i transport

### 4.2.1 Uvjeti skladištenja

- Koristite originalnu ambalažu
- Čuvajte uređaj u čistim i suhim uvjetima i zaštitite od oštećenja uzrokovanih udarcima

### Temperaturno područje skladišta

Pogledajte tehničke informacije.

### 4.2.2 Transport proizvoda do mjernog mjestra

#### UPOZORENJE

#### Neispravan prijevoz!

Kućište i membrana mogu se oštetiti, a postoji i opasnost od ozljeda!

- Transportirajte uređaj u originalnom pakiranju na mjesto mjerena.

## 5 Ugradnja

### 5.1 Uvjeti ugradnje

#### 5.1.1 Opće upute

- Nemojte čistiti ili dodirivati membrane s tvrdim i/ili šiljastim predmetima.
- Zaštitu s membrane uklanjajte tek neposredno prije ugradnje.

Uvijek čvrsto zategnjite poklopac kućišta i uvodnice kabela.

1. Protuzategnjite uvodnice kabela.
2. Zategnjite maticu spojnice.

#### 5.1.2 Upute za ugradnju

- Uređaji se ugrađuju prema istim smjernicama kao i manometri (DIN EN837-2).
- Kako biste zajamčili optimalnu čitljivost lokalnog zaslona, podešite kućište i lokalni zaslon.
- Tvrtka Endress+Hauser nudi montažni nosač za ugradnju uređaja za mjerjenje na cijevi ili zidovne.

- Za prirubnice koristite prstenove za ispiranje ako postoji opasnost od nakupljanja ili začepljenja na sredini procesnog priključka
  - Prsten za ispiranje je stegnut između procesnog priključka i procesa
  - Nakupljeni materijal ispred membrane se ispira, a tlačna komora odzračuje kroz dvije bočne rupe za ispiranje.
- Za mjerena u medijima koji sadrže čvrste tvari (npr. onečišćene tekućine), ima smisla ugraditi odvajače i odvodne ventile.
- Pomoću ventila omogućuje jednostavno puštanje u rad, ugradnju i održavanje bez prekida procesa.
- Vlaga ne smije prodrijeti u kućište prilikom montaže uređaja, postavljanja električnog spoja i tijekom rada.
- Ako je moguće, usmjerite kabel i priključak prema dolje kako bi spriječili ulazak vlage (npr. kiše ili vode od kondenzacije).

### 5.1.3 Upute za ugradnju navoja

- Uredaj s navojem G 1 ½":  
Postavite ravnu brtvu na brtvenu površinu procesnog priključka  
Izbjegavajte dodatno opterećenje membrane: nemojte brtvitи navoj konopljom ili sličnim materijalima
- Uredaj s NPT navojem:
  - Omotajte teflonsku traku oko navoja kako biste ga zapečatili
  - Zategnite uređaj samo na šesterokutnom vijku; nemojte ga okretati za kućište
  - Tijekom zavijanja, nemojte prejako zatezati navoj; zategnite NPT navoj na potrebnu dubinu prema standardu
- Za sljedeće procesne spojeve, naveden je zatezni moment od maks. 40 Nm (29.50 lbf ft):
  - Navoj ISO228 G ½" s membranom za ispiranje
  - Navoj DIN13 M20 x 1,5 sa membranom za ispiranje
  - NPT 3/4" s membranom za ispiranje

#### Montaža uređaja s PVDF navojima

##### **⚠️ UPOZORENJE**

**Opasnost od oštećenja procesnog priključka!**

Opasnost od ozljedivanja!

- Urežaji s PVDF navojem se moraju ugraditi s priloženim montažnim nosačem!
- PVDF je namijenjen samo za primjene bez metala!

##### **⚠️ UPOZORENJE**

**Zamor materijala od pritiska i temperature!**

Opasnost od ozljeda ako dijelovi prsnu! Navoj može postati labav ako je izložen visokom tlaku i opterećenju temperature.

- Provjerite nepropusni integritet navoja redovito.
- Koristite teflonsku traku za brtvljenje NPT navoja od ½".


## 5.1.4 Orijentacija

### NAPOMENA

#### Oštećenja na uređaju!

Ako se zagrijani uređaj za mjerjenje hlađi tijekom postupka čišćenja (npr. hladnom vodom), na kratko se stvara vakuum. Kao rezultat toga, vlaga može ući u mjernu ćeliju preko elementa za kompenzaciju tlaka (1).

- ▶ Montirajte uređaj na sljedeći način.

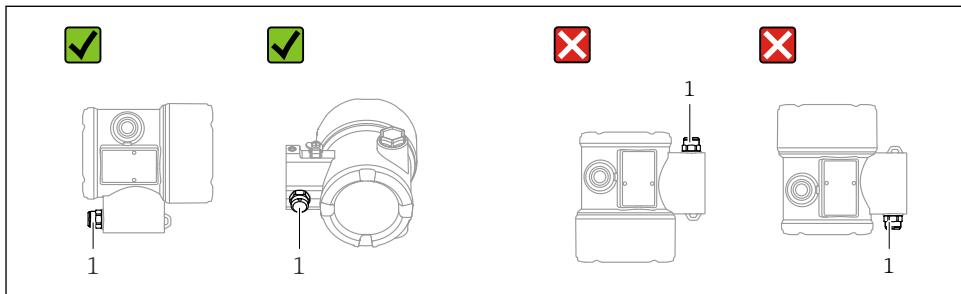

A0038723

- Održavajte element za kompenzaciju tlaka (1) čistim
- Pomak nulte točke koji ovisi o položaju (kada je posuda prazna, izmjerena vrijednost ne prikazuje nulu) se može ispraviti
- Za montažu se preporučuje upotreba zapornih uređaja i/ili sifona.
- Orijentacija ovisi o aplikaciji za mjerjenje

## 5.2 Instalacija uređaja

### 5.2.1 Mjerjenje tlaka u plinovima

Montirajte uređaj s uređajem za zatvaranje iznad točke punjenja tako da kondenzat može teći u proces.

### 5.2.2 Mjerjenje tlaka u pari

Obraćajte pažnju na maksimalno dopuštenu temperaturu okoline odašiljača!

Ugradnja:

- Po mogućnosti ugradite uređaj s kružnim sifonom ispod točke punjenja.  
Uredaj se također može postaviti iznad točke punjenja.
- Prije puštanja u rad napunite sifon tekućinom.

Prednosti upotrebe sifona:

- Zaštita mjernog instrumenta od vrućeg medija pod tlakom stvaranjem i nakupljanjem kondenzata
- Ublažava udarne pritiske
- Definirani vodeni stupac uzrokuje samo minimalne (zanemarive) izmjerene pogreške i minimalne (zanemarive) toplinske učinke na uređaj.

 Za tehničke podatke (npr. materijale, dimenzije ili brojeve narudžbi) pogledajte dokument s priborom SD01553P.

### 5.2.3 Mjerenje tlaka u tekućinama

Montirajte uređaj s uređajem za zatvaranje ispod ili na istoj razini kao točka punjenja.

### 5.2.4 Mjerenje razine

- Uvijek ugradite uređaj ispod najniže točke mjerenja.
- Ne ugrađujte uređaj na sljedeće pozicije:
  - U zavjesu za punjenje
  - U ispust spremnika
  - U usisnom području crpke
  - Na mjestu u spremniku na koje mogu utjecati pritisni impulsi iz miješalice
- Montiranje uređaja nizvodno od zapornog uređaja: funkcionalni test i podešavanje mogu se tada lakše provesti.

### 5.2.5 Zatvaranje poklopaca kućišta

#### NAPOMENA

Navoj i poklopac kućišta oštećeni zbog prljavštine i nečistoća!

- Uklonite nečistoće (npr. pijesak) na navoju poklopca i kućišta.
- Ako i dalje nailazite na otpor prilikom zatvaranja poklopca, ponovno provjerite da li je navoj prljav.



#### Navoj kućišta

Navoji elektroničkih dijelova i priključnog pretinca mogu biti premazani premazom protiv trenja.

Sljedeće se primjenjuje na sve materijale za kućišta:

 **Nemojte podmazivati navoje kućišta.**

## 6 Električni priključak

### 6.1 Zahtjevi za povezivanje

#### 6.1.1 Izjednačenje potencijala

Na uređaju ne smije biti spojeno zaštitno uzemljenje. Ako je potrebno, potencijalno podudarni vod može se spojiti na vanjski priključak uzemljenja uređaja prije nego što se uređaj spoji.


**⚠ UPOZORENJE****Zapaljive iskre.**

Opasnost od eksplozije!

- Molimo pogledajte posebnu dokumentaciju o primjenama u opasnim područjima radi sigurnosnih uputa.


**i Za optimalnu elektromagnetsku kompatibilnost:**

- Koristite najkraću moguću potencijalnu liniju podudaranja.
- Poprečni presjek mora biti najmanje  $2.5 \text{ mm}^2$  (14 AWG).

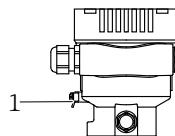**Kućište s jednim pretincom**

A0045411


- 1 Terminal uzemljenja za priključenje voda za izjednačavanje potencijala

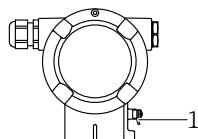**Kućište s dva pretinca**

A0045412

- 1 Terminal uzemljenja za priključenje voda za izjednačavanje potencijala

## 6.2 Priklučivanje uređaja

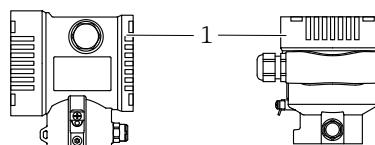

A0043806

**1 Poklopac priključnog pretinca**



### Navoj kućišta

Navoji elektroničkih dijelova i priključnog pretinca mogu biti premazani premazom protiv trenja.

Sljedeće se primjenjuje na sve materijale za kućišta:

**☒ Nemojte podmazivati navoje kućišta.**

### 6.2.1 Supply voltage

- Ex d, Ex e, non Ex: opskrbni napon: 10.5 do 35 V<sub>DC</sub>
- Ex i: opskrbni napon: 10.5 do 30 V<sub>DC</sub>



Napajanje se mora ispitati kako bi se zajamčilo da ispunjava sigurnosne zahtjeve (npr. PELV, SELV, razred 2) i mora biti u skladu sa specifikacijama relevantnog protokola. Za 4 do 20 mA, primjenjuju se isti zahtjevi kao za HART.


### 6.2.2 Priklučci

- Opskrbni napon i unutarnji priključak uzemljenja  
Opseg stezaljke: 0.5 do 2.5 mm<sup>2</sup> (20 do 14 AWG)
- Vanjski uzemljeni terminal  
Opseg stezaljke: 0.5 do 4 mm<sup>2</sup> (20 do 12 AWG)

### 6.2.3 Specifikacija kabela

- Zaštitno uzemljenje ili uzemljenje zaštite kabela: nazivni poprečni presjek > 1 mm<sup>2</sup>(17 AWG)  
Nazivni presjek od 0,5 mm<sup>2</sup> (20 AWG) do 2,5 mm<sup>2</sup> (13 AWG)
- Vanjski promjer kabela: Ø5 do 12 mm (0.2 do 0.47 in) ovisi o korištenoj kabelskoj uvodnici (vidi tehničke informacije)

## 6.2.4 4-20 mA

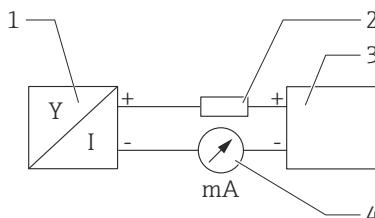

A0028908

1 Blok dijagram

- 1 Uredaj
- 2 Opterećenje
- 3 Pomoćna energija
- 4 multimetar

## 6.2.5 Zaštita od previsokog napona

### Uredaji bez opcijске zaštite od prenapona

Oprema tvrtke Endress+Hauser ispunjava zahtjeve standarda proizvoda IEC/DIN EN 61326-1 (tablica 2 Industrijsko okruženje).

Ovisno o vrsti priključka (opskrba jednosmernom strujom, ulazno / izlazni priključak), primjenjuju se različite probne razine prema IEC/DIN EN protiv privremenih prenapona (IEC/DIN EN 61000-4-5 Surge):

Ispitna razina na priključcima za istosmerno napajanje i ulazno/izlaznim priključcima je 1 000 V linija sa zemljom

### Kategorija prenapona

Kategorija prenapona II

## 6.2.6 Ožičenje

### ⚠️ UPOZORENJE

#### Možda je priključen mrežni napon!

Opasnost od električnog udara i/ili eksplozije!


- ▶ Kod primjene uređaja u područjima ugroženim eksplozijama potrebno je pridržavati se nacionalnih standarda i specifikacija u Sigurnosnim napomenama (XAs). Koristite navedenu kabelsku uvodnicu.
- ▶ Opskrbni napon mora odgovarati specifikacijama na natpisnoj pločici.
- ▶ Prije priključivanja uređaja isključite opskrbni napon.
- ▶ Ako je potrebno, potencijalno podudarni vod može se spojiti na vanjski priključak uzemljenja uređaja prije nego što se uređaj spoji.
- ▶ Za uređaj treba predvidjeti odgovarajući prekidač u skladu s IEC/EN 61010.
- ▶ Kabeli moraju biti odgovarajuće izolirani, s tim da se uzmu u obzir napon i kategorija prenapona.
- ▶ Priključni kablovi moraju ponuditi odgovarajuću temperturnu stabilnost, s tim da se uzme u obzir temperatura okoline.
- ▶ Upravljaljajte uređajem samo sa zatvorenim poklopциma.
- ▶ Zaštitni krugovi protiv obrnutog polariteta, HF utjecaja i vršnih prenapona su ugrađeni.

Povežite uređaj sljedećim redoslijedom:

1. Otpustite bravu poklopca (ako postoji).
2. Odvijte poklopac.
3. Vodite kabele u kabelske cijevi ili ulaze kabela.
4. Spojite kabele.
5. Zategnite kabelske cijevi ili ulaze kabela tako da nema curenja. Pritegnite ulaz kućišta u suprotnu stranu. Za M20 kabelsku uvodnicu koristite odgovarajući alat širine AF24/25 8 Nm (5.9 lbf ft).
6. Zavrnite poklopac sigurno natrag na priključni prostor.
7. Ako postoji: pritegnite vijak brave poklopca pomoću imbus ključa 0.7 Nm (0.52 lbf ft) ±0.2 Nm (0.15 lbf ft).

### 6.2.7 Raspored priključaka

#### Kućište s jednim pretincem

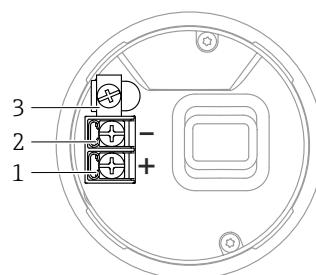


A0042594

■ 2 Priključni terminali i uzemljeni terminal u priključnom odjeljku

- 1 Plus terminal
- 2 Minus terminal
- 3 Unutarnji podzemni terminal

#### Kućište s dva pretinka

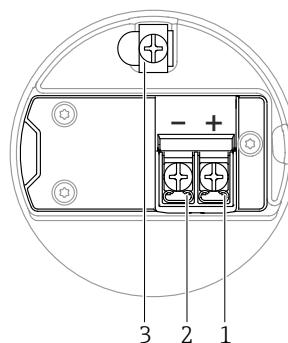

A0042803

■ 3 Priključni terminali i uzemljeni terminal u priključnom odjeljku

- 1 Plus terminal
- 2 Minus terminal
- 3 Unutarnji podzemni terminal


### 6.2.8 Ulazi kabela

Vrsta ulaza za kabel ovisi o naručenoj verziji uređaja.

- i** Uvijek usmjeravajte priključne kabele prema dolje kako vlaga ne bi mogla prodrijeti u priključni pretinac.

Ako je potrebno, stvorite kapljičnu petlju ili upotrijebite zaštitni poklopac.

#### Kućište s jednim pretincem

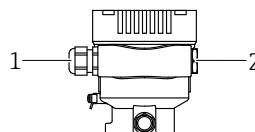


A0045413

1 *Ulaz kabela*

2 *Sljepi čep*

#### Kućište s dva pretinca

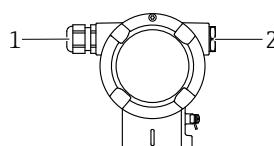

A0045414

1 *Ulaz kabela*


2 *Sljepi čep*

### 6.2.9 Dostupni utikači za uređaj

- i** Kod uređaja s utikačem nije potrebno otvarati kućište radi spajanja.

Koristite zatvorene brtve kako biste sprječili prodor vlage u uređaj.

## Uređaji s Harting utikačem Han7D

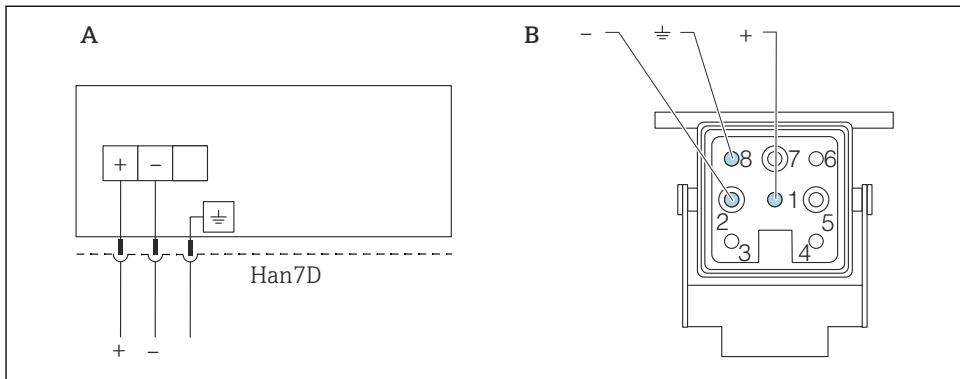

A0041011

A Električni priključak za uređaje s Hartingovim utikačem Han7D

B Pogled na priključnu vezu na uređaju

- Smeda

$\trianglelefteq$  Zelena/žuta

+ Plava

## 6.3 Osiguravanje stupnja zaštite

### 6.3.1 Ulazi kabela

- Uvodnica M20, plastika, IP66/68 TIP 4X/6P
- Uvodnica M20, mesing poniklana, IP66/68 TIP 4X/6P
- Uvodnica M20, 316L, IP66/68 TIP 4X/6P
- Navoj M20, IP66/68 TIP 4X/6P
- Navoj G1/2, IP66/68 TIP 4X/6P

Ako je odabran navoj G1/2 uređaj se isporučuje s navojem M20 kao standardom, a adapter G1/2 uključen je u isporuku, zajedno s odgovarajućom dokumentacijom

- Navoj NPT1/2, IP66/68 TIP 4X/6P
- Slijepi čep za zaštitu tijekom prijevoza: IP22, TIP 2
- \* Kabel 5 m, IP66/68 TIP 4X/6P kompenzacija tlaka putem kabela
- \*Utikač ventila ISO4400 M16, IP65 TIP 4X
- HAN7D utikač, 90 stupnjeva, IP65 NEMA tip 4X
- M12 utikač

Kad je kućište zatvoreno i priključni kabel priključen: IP66/67, NEMA tip 4X

Kad je kućište otvoreno ili spojni kabel nije priključen: IP20, NEMA tip 1


**NAPOMENA**

**M12 utikač i HAN7D utikač: nepravilna montaža može poništiti klasu IP zaštite!**

- ▶ Stupanj zaštite se primjenjuje samo ako je spojni kabel koji se koristi utaknut i čvrsto uvijen.
- ▶ Stupanj zaštite se primjenjuje samo ako je spojni kabel koji se koristi naveden u skladu s IP67, NEMA tip 4X.
- ▶ Razine IP zaštite se održavaju samo ako se koristi slijepi čep ili je kabel spojen.

## 7 Mogućnosti upravljanja

### 7.1 Rad pomoću upravljačkih tipki i DIP prekidača na elektroničkom umetku

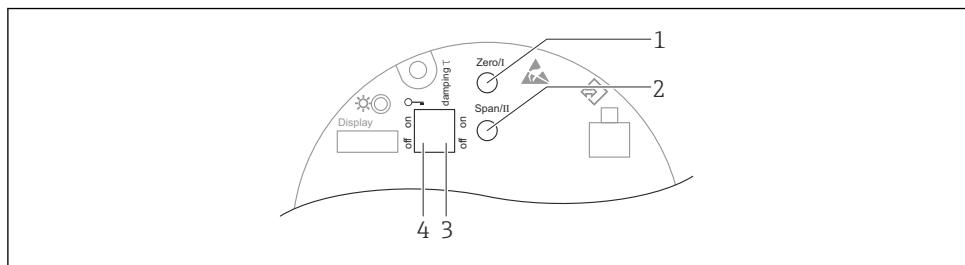

A0039344

- 1 Tipka za rad za niži raspon vrijednosti (Zero)
- 2 Tipka za rad za viši raspon vrijednosti (Span)
- 3 DIP prekidač za prigušivanje
- 4 DIP prekidač za zaključavanje i otključavanje uređaja

**i** Postavka DIP prekidača ima prioritet nad postavkama izvršenim drugim radnim metodama (npr. FieldCare/DeviceCare).


### 7.2 lokalnog zaslona

#### 7.2.1 Zaslon uređaja (opcijski)

Funkcije:

- Prikaz izmjerениh vrijednosti i poruka o pogreškama i obavijestima
- Zaslon uređaja se može ukloniti radi lakšeg rada

**i** Zasloni uređaja su dostupni s dodatnom opcijom Bluetooth® bežične tehnologije.

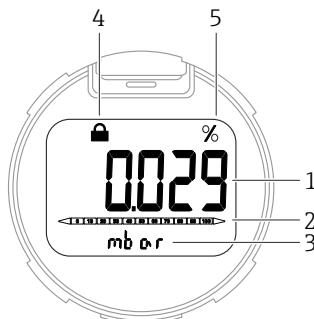

A0047140

4 Prikaz segmenta

- 1 Izmjerena vrijednost (do 5 znamenki)
- 2 Stupčasti dijagram (odnosi se na navedeni raspon tlaka) proporcionalan izlaznoj struji
- 3 Jedinica izmjerene vrijednosti
- 4 Zaključavanje (simbol se prikazuje kad je uređaj blokiran)
- 5 Izmjerena vrijednost u %

## 8 Puštanje u rad

### 8.1 Priprema

Mjerni raspon i jedinica u kojoj se prenosi izmjerena vrijednost odgovaraju specifikacijama na natpisnoj pločici.

#### APOZORENJE

##### Procesni tlak iznad ili ispod maksimuma / minimuma koji je dopušten!

Opasnost od ozljeda ako dijelovi prsnog! Upozorenja se prikazuju ako je tlak previsok.

- Ako je tlak manji od najnižeg dopuštenog tlaka ili veći od najvećeg dopuštenog tlaka prisutan na uređaju, šalje se poruka.
- Uređaj koristite samo u granicama mjernog raspona.

#### 8.1.1 Stanje kao isporučeno

Ako nisu naručene prilagođene postavke:

- Vrijednosti kalibracije definirane definiranom nominalnom mjernom vrijednošću celije
- Struja alarma postavljena je na min. (3,6 mA), (samo ako nije navedena druga opcija)
- DIP prekidač u isključenom položaju

### 8.2 Provjera funkcije

Izvršite provjeru funkcije prije puštanja mjerne točke u rad:

- Lista provjere „Provjera nakon priključivanja“ (pogledajte odjeljak „Instalacija“)
- Lista provjere „Provjera nakon spajanja“ (pogledajte odjeljak „Električni priključak“)

## 8.3 Postavka operativnog jezika

### 8.3.1 Program upravljanja

Vidjeti opis relevantnog operativnog alata.

## 8.4 Konfiguriranje mjernog instrumenta

### 8.4.1 Puštanje u pogon ključevima na elektroničkom umetku

Pomoću tipki na elektroničkom umetku moguće su sljedeće funkcije:

- Podešavanje položaja (korekcija nulte točke)  
Orientacija uređaja za mjerjenje može uzrokovati pomak tlaka  
Ovaj pomak tlaka se može ispraviti podešavanjem položaja
- Postavka područja nižih vrijednosti i viših vrijednosti  
Primjenjeni tlak mora biti unutar nominalnih granica tlaka senzora (pogledajte specifikacije na natpisnoj pločici)
- Resetiranje uređaja

#### Izvođenje prilagodbe položaja

1. Uredaj je ugrađen u željeni položaj i nije primijenjena sila.
2. Pritisnite tipke "Zero" i "Span" istodobno najmanje 3 sekunde.
3. Kad se kratko upali LED lampica, trenutačni je tlak prihvaćen za prilagodbu položaja.

#### Postavljanje vrijednosti donjeg raspona (tlak ili skalirana varijabla)

1. Na uređaju je prisutan željeni tlak za vrijednost donjeg raspona.
2. Držite "Zero" pritisnutim najmanje 3 sekunde.
3. Kad se LED lampica kratko upali, trenutačni je tlak prihvaćen za vrijednost donjeg raspona.

#### Postavljanje vrijednosti gornjeg raspona (tlak ili skalirana varijabla)

1. Na uređaju je prisutan željeni tlak za vrijednost gornjeg raspona.
2. Držite Spanpritisnutim najmanje 3 sekunde.
3. Kad se LED lampica kratko upali, trenutačni je tlak prihvaćen za vrijednost gornjeg raspona.
4. Da li se LED na elektroničkom umetku ne pali?
  - ↳ Nije prihvaćen je primijenjeni tlak za vrijednost gornjeg raspona.  
Vlažna kalibracija nije moguća ako je u parametar **Assign PV** opcija **Scaled variable** i parametar **Scaled variable transfer function** opcija **Table** odabrana.

#### Provjera postavki (tlak ili skalirana varijabla)

1. Kratko pritisnite tipku "Zero" (otpr. 1 sekundu) za prikaz vrijednosti donjeg raspona.

2. Kratko pritisnite tipku "Span" (otpr. 1 sekundu) za prikaz vrijednosti gornjeg raspona.
3. Kratko pritisnite tipke "Zero" i "Span" istodobno (otpr. 1 sekundu) za prikaz pomaka kalibracije.

### Resetiranje uređaja

- Pritisnite i zadržite "Zero" i "Span" istovremeno najmanje 12 sekundi.

---

---

---



71715249

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---