

Kratka navodila za uporabo **Deltabar PMD63B**

Merjenje diferenčnega tlaka
Analogna izvedba




Ta kratka navodila za uporabo ne nadomeščajo navodil za uporabo naprave (dokument "Operating Instructions"). Podrobnejše informacije o napravi boste našli v navodilih za uporabo "Operating Instructions" in v dodatni dokumentaciji.

Na voljo za vse izvedbe naprave prek:

- spletne povezave:
www.endress.com/deviceviewer
- pametnega telefona ali tablice: aplikacija Endress+Hauser Operations

1 Povezana dokumentacija

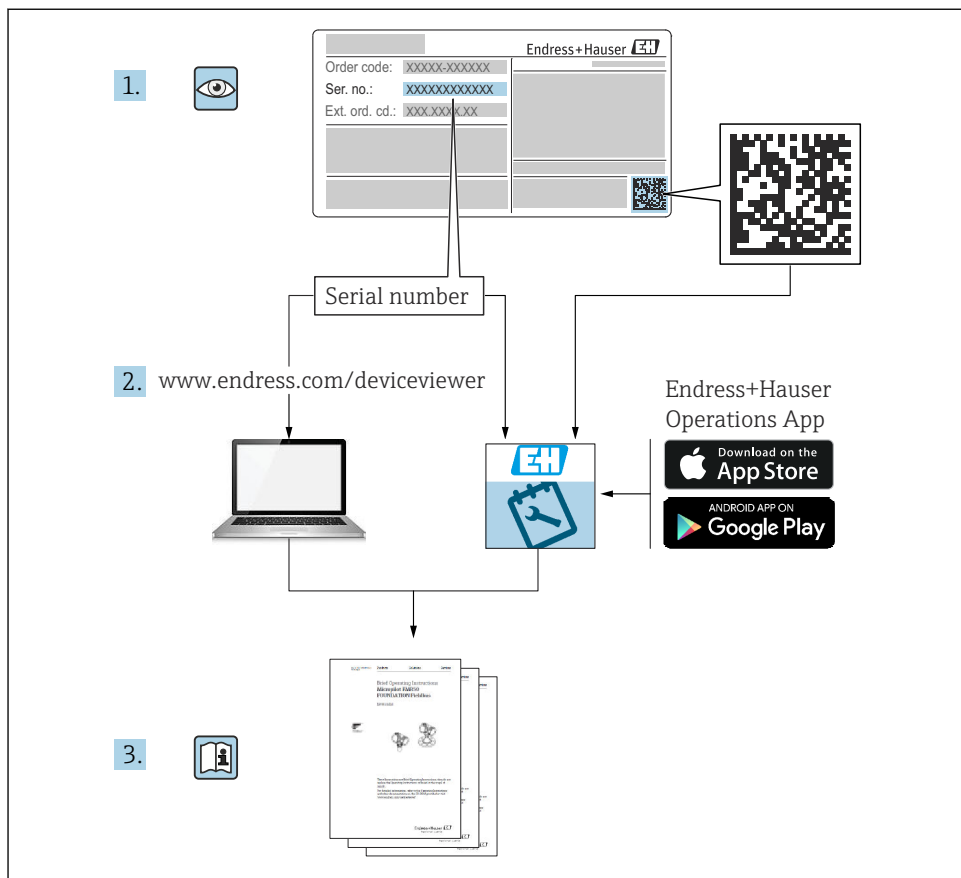

A0023555

2 O dokumentu

2.1 Funkcija dokumenta

Kratka navodila za uporabo vsebujejo vse bistvene informacije od prevzemne kontrole do prvega prevzema v obratovanje.

2.2 Simboli

2.2.1 Opozorilni simboli

NEVARNOST

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

⚠ OPOZORILO

Ta simbol opozarja na potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

⚠ POZOR

Ta simbol opozarja na potencialno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.

ℹ OBVESTILO

Ta simbol opozarja na potencialno nevarno situacijo. Če takšne situacije ne preprečite, lahko povzroči poškodbe na izdelku ali predmetih v bližini.

2.2.2 Elektro simboli

Ozemljitveni priključek: 

Priključek za povezavo z ozemljilnim sistemom.

2.2.3 Simboli posebnih vrst informacij

Dovoljeno: 

Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.

Prepovedano: 

Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.

Dodatne informacije: 

Sklic na dokumentacijo: 

Sklic na stran: 

Koraki postopka: , , 

Rezultat posameznega koraka: 

2.2.4 Simboli v ilustracijah

Številke pozicij: 1, 2, 3 ...

Koraki postopka: , , 

Pogledi: A, B, C, ...

2.2.5 Simboli na napravi

Varnostna navodila:  → 

Upoštevajte varnostna navodila v pripadajočih navodilih za uporabo "Operating Instructions".

2.3 Registrirane blagovne znamke

3 Osnovne varnostne zahteve

3.1 Zahteve glede osebja

Osebe, ki vgrajuje, prevzema v obratovanje, izvaja diagnostično obravnavo in vzdržuje to napravo, mora izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Osebe morajo sestavljati za to specifično funkcijo in nalogo usposobljeni specialisti.
- ▶ Imeti morajo pooblastila od lastnika/upravljavca postroja.
- ▶ Poznati morajo relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del mora osebe prebrati in razumeti navodila v tem dokumentu, morebitnih dopolnilnih dokumentih in certifikatih (odvisno od aplikacije).
- ▶ Slediti morajo navodilom in osnovnim pogojem.

Posluževalci morajo izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Lastnik/upravljavac postroja jih mora, zahtevani nalogi primerno, podučiti in pooblastiti.
- ▶ Slediti morajo navodilom v tem dokumentu.

3.2 Namen uporabe

Deltabar je merilni pretvornik diferenčnega tlaka, namenjen merjenju tlaka, pretoka, nivoja in diferenčnega tlaka.

3.2.1 Nepravilna uporaba

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

V primeru dvoma:

- ▶ Endress+Hauser nudi pomoč pri ugotavljanju korozijske odpornosti omočenih materialov na posebne medije in medije za čiščenje, vendar je to samo pomoč, za odpornost ne jamči in ne sprejema odgovornosti.

3.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo, skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.
- ▶ Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.

3.4 Varnost obratovanja

Nevarnost poškodb!

- ▶ Napravo uporabljajte samo v tehnično brezhibnem stanju, brez napak in okvar.
- ▶ Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

Spremembe naprave

Neodobrene spremembe naprave niso dovoljene in lahko vodijo do nepredvidljivih nevarnosti:

- ▶ Če so spremembe kljub vsemu nujne, se posvetujte z ustreznimi predstavniki proizvajalca Endress+Hauser.

Popravilo

Zaradi zagotavljanja varnosti obratovanja in zanesljivosti velja naslednje:

- ▶ Popravila izvajajte le, če so izrecno dovoljena.
- ▶ Upoštevajte lokalno zakonodajo, ki se nanaša na popravila električnih naprav.
- ▶ Vedno uporabljajte le originalne Endress+Hauser nadomestne dele in dodatno opremo.

Nevarno območje

Zaradi zagotavljanja varnosti osebja in postroja v primeru uporabe te naprave v nevarnih območjih (npr. protieksplzijska zaščita, tlačne posode):

- ▶ Na tipski ploščici preverite, ali lahko naročeno napravo uporabljate na želeni način v območjih, ki zahtevajo posebne odobritve.
- ▶ Upoštevajte specifikacije v dodatni dokumentaciji, ki je sestavni del teh navodil.


3.5 Varnost izdelka

Ta naprava je zasnovana skladno z dobro inženirsko prakso, da ustreza najodobnejšim varnostnim zahtevam. Bila je preizkušena in je tovarno zapustila v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Skladna je tudi z zahtevami direktiv ES, navedenih v za to napravo specifični ES-izjavi o skladnosti. Endress+Hauser to potrjuje z oznako CE na napravi.

4 Prezemna kontrola in identifikacija izdelka

4.1 Prezemna kontrola

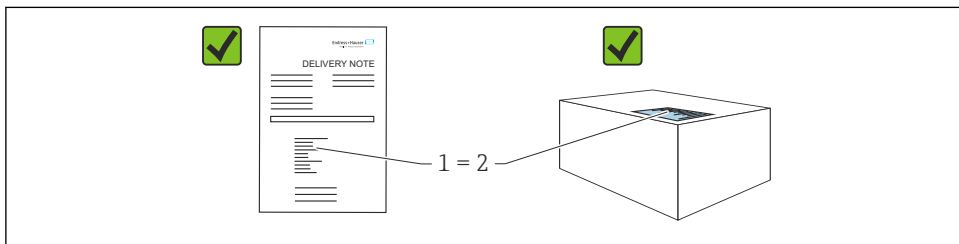

A0016870

- Sta kataloški kodi na dobavnici (1) in nalepki izdelka (2) enaki?
- Ali so izdelki nepoškodovani?
- Se podatki na tipski ploščici ujemajo s podatki v naročilu in na dobavnici?
- Ali je priložena dokumentacija?
- Po potrebi (glejte tipsko ploščico): ali so varnostna navodila "Safety Instructions (XA)" priložena?



Če je na katero koli od teh vprašanj odgovor "ne", se obrnite na zastopnika podjetja Endress+Hauser.

4.2 Skladiščenje in transport

4.2.1 Pogoji skladiščenja

- Uporabljajte originalno embalažo
- Napravo skladiščite na suhem in čistem mestu, zaščiteno pred poškodbami zaradi udarcev

Temperaturno območje skladiščenja

Glejte tehnične informacije.

4.2.2 Prenos izdelka na merilno mesto

OPOZORILO

Nepravilen transport!

Ohišje in membrana se lahko poškodujeta, nevarnost telesnih poškodb!

- Napravo prenašajte do merilnega mesta v originalni embalaži.

OPOZORILO

Nepravilen transport!

Kapilarne cevke se lahko poškodujejo, nevarnost telesnih poškodb!


- Ne uporabljajte kapilarnih cev kot pripomoček za prenašanje tlačnih prenosnikov.

5 Vgradnja

OBVESTILO

Naprava se lahko v primeru nepravilnega rokovanja poškoduje!

- Pod nobenim pogojem ne smete odstraniti vijakov na poz. 1. V primeru odstranitve teh vijakov preneha veljati garancija.

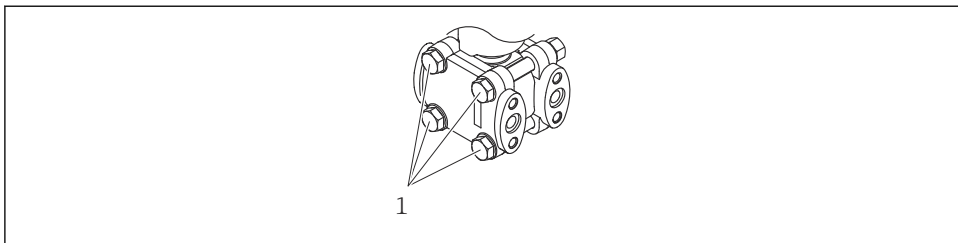

A0025336

5.1 Zahteve za vgradnjo

5.1.1 Splošna navodila

- Ne čistite in ne dotikajte se membrane s trdimi in/ali koničastimi predmeti.
- Zaščito odstranite z membrane šele tik pred vgradnjo.

Vedno trdno zategnite pokrov ohišja in uvode kablov.

1. Uvode kablov zategnite z uporabo protiključa.
2. Zategnite spojno matico.

5.1.2 Navodila za vgradnjo

- Za zagotovitev čim boljše berljivosti lokalnega displeja naravnajte ohišje in lokalni displej.
- Podjetje Endress+Hauser ponuja montažni nosilec za namestitev naprave na cevi ali stene.
- Pri meritvah v medijih, ki vsebujejo trdne snovi (npr. onesnažene tekočine), je smiselno namestiti separatorje in izpustne ventile.
- Z si lahko poenostavite prevzem v obratovanje, vgradnjo in vzdrževanje brez prekinitev procesa.
- Med vgradnjo naprave, električno vezavo in obratovanjem poskrbite, da ne pride do vdora vode v ohišje.
- Kabel in konektor po možnosti usmerite navzdol zaradi odtekanja vode (npr. dežja ali kondenzata).

5.1.3 Navodila za vgradnjo naprav s tlačnim prenosnikom

OBVESTILO

Nepravilno rokovanje!

Poškodbe naprave!

- ▶ Tlačni prenosnik in pretvornik tlaka skupaj tvorita zaprt in kalibriran sistem, napolnjen s tekočino. V nobenem primeru ne odpirajte polnilnih odprtin.
- ▶ Poskrbite za zadostno vlečno razbremenitev kapilarnih cevk, da se ne bi upognile (upogibni radij ≥ 100 mm (3.94 in)).
- ▶ Ne uporabljajte kapilarnih cevk kot pripomoček za prenašanje tlačnih prenosnikov.
- ▶ Upoštevajte obratovalne omejitve, ki veljajo za polnilno tekočino.

Splošne informacije

Ob izbiri merilne celice pri napravah s tlačnimi prenosniki in kapilarnimi cevkami je treba upoštevati zamik ničelne točke, ki ga povzroči hidrostatski tlak tekočinskega stolpca v kapilarnih cevkah. Po potrebi prilagodite ničelno točko. Če izberete merilno celico z manjšim merilnim območjem, lahko merilna celica ob prilagoditvi položaja preseže nazivno območje (prilagoditev položaja zaradi odmika ničelne točke, ki ga povzroči tekočinski stolpec polnilne tekočine zaradi vgradnega položaja).

Pri napravah s kapilarno cevko je za vgradnjo priporočljiva uporaba primernega pripomočka za pritrditev (montažni nosilec).

Med vgradnjo poskrbite za zadostno vlečno razbremenitev kapilarne cevke, da se ne bi upognila (upogibni radij kapilarne cevke ≥ 100 mm (3.94 in)).

Kapilarno cevko namestite tako, da ne bo izpostavljena tresljajem (da preprečite dodatno nihanje tlaka).


Kapilarnih cev ne nameščajte v bližini cevi za ogrevanje ali hlajenje in jih zaščitite pred neposrednim sončnim sevanjem.

Podrobnejša navodila za vgradnjo so na voljo v orodju Applicator "[Sizing Diaphragm Seal](#)".

Uporaba v vakuumu

Pri uporabi v procesih s podtlakom merilni pretvornik tlaka namestite pod tlačni prenosnik. Tako preprečite dodatno obremenitev tlačnega prenosnika s podtlakom, ki ga povzroči prisotnost polnilne tekočine v kapilarni cevki.

Če boste merilnik tlaka namestili nad tlačni prenosnik, največja višinska razlika h_1 ne sme biti presežena. Višinska razlika h_1 je prikazana v orodju Applicator "[Sizing Diaphragm Seal](#)".

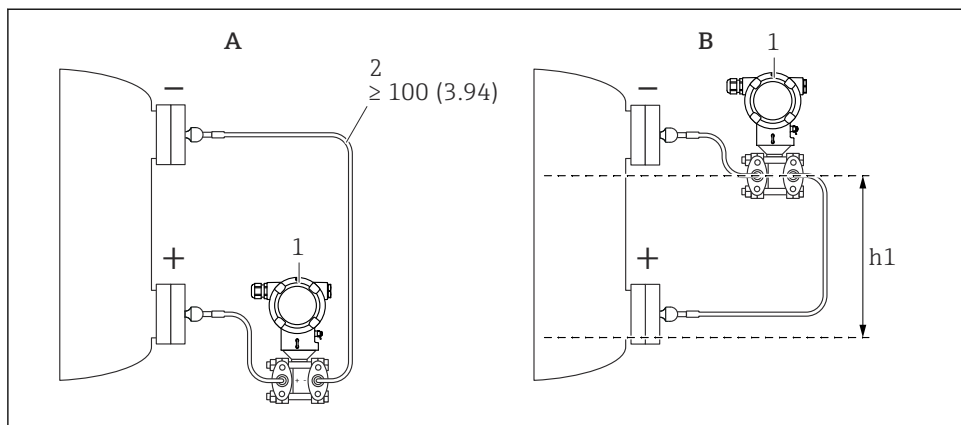

A0038720

Merska enota mm (in)

A Priporočena namestitvev pri procesih s podtlakom

B Namestitvev nad spodnjim tlačnim prenosnikom

h1 Višinska razlika (prikazana je v orodju Applicator "Sizing Diaphragm Seal")

1 Naprava

2 Upogibni radij ≥ 100 mm (3.94 in). Z vlečno razbremenitvijo preprečite neželeni upogib kapilarne cevke.

Največja višinska razlika je odvisna od gostote polnilne tekočine in od najnižjega absolutnega tlaka, ki se lahko pojavi na tlačnem prenosniku (pri prazni posodi).

5.1.4 Namestitvev tlačnih cevk

- Priporočila za napeljavo tlačnih cevk najdete v standardu DIN 19210 "Differential pressure piping for flow measurement devices" oz. v ustreznih nacionalnih ali mednarodnih standardih.
- Pri polaganju tlačnih cevk na prostem morate zagotoviti zadostno zaščito pred zmrzovanjem, npr. z uporabo spremljevalnega ogrevanja cevi.
- Tlačne cevke namestite z najmanj 10-odstotnim enakomernim padcem.

5.2 Vgradnja naprave

5.2.1 Meritve nivoja

Merjenje nivoja v odprti posodi, tlačni prenosnik na eni strani s toplotnim izolatorjem

- Napravo montirajte neposredno na posodo.
- Nizkotlačna stran je izpostavljena atmosferskemu tlaku.

Merjenje nivoja v zaprti posodi, tlačni prenosnik na eni strani s toplotnim izolatorjem

- Napravo montirajte neposredno na posodo.
- Cevke na nizkotlačni strani vedno priključite nad najvišjim nivojem.

Merjenje nivoja v zaprti posodi, tlačni prenosnik na eni strani ali obeh straneh s kapilarno cevko

Napravo montirajte pod spodnji tlačni prenosnik

Meritev nivoja je možna samo med zgornjim robom spodnjega tlačnega prenosnika in spodnjim robom zgornjega tlačnega prenosnika.

Merjenje nivoja v zaprti posodi z uparjanjem medija, tlačni prenosnik na eni strani s toplotnim izolatorjem

- Napravo montirajte neposredno na posodo.
- Cevke na nizkotlačni strani vedno priključite nad najvišjim nivojem.
- Lovilnik kondenzata zagotavlja konstanten tlak na nizkotlačni strani.
- Pri meritvah v medijih s trdnimi snovmi, kot npr. v umazanih tekočinah, je smiselna namestitev separatorjev in izpustnih ventilov za lovljenje in odstranjevanje usedlin.

5.2.2 Merjenje diferenčnega tlaka

Merjenje diferenčnega tlaka v plinih, parah in tekočinah, tlačni prenosnik na eni strani ali dveh straneh s kapilarno cevko

- Tlačne prenosnike s kapilarnimi cevkami vgradite na cevovod od zgoraj ali s strani.
- Za podtlačne aplikacije montirajte napravo pod merilno točko.

5.2.3 Zapiranje pokrovov ohišja

OBVESTILO

Poškodba navoja in pokrova ohišja zaradi umazanije in oblog!

- Odstranite umazanijo (npr. pesek) na navoju pokrova in ohišja.
- Če ob privijanju pokrova še vedno občutite upor, znova preverite navoj glede prisotnosti oblog.



Navoj na ohišju

Na navojih prostora z elektroniko in priključnimi sponkami je lahko prisotna prevleka proti trenju.

Pri vseh materialih, iz katerih so izdelana ohišja, velja naslednje:

 **Ne mažite navojev ohišja.**

6 Električna priključitev

6.1 Zahteve za priključitev

6.1.1 Izenačevanje potencialov

Priklop ozemljitve na napravi ni dovoljen. Če je potrebno, lahko pred vezavo naprave najprej povežete vodnik za izenačevanje potencialov z zunanjo ozemljitveno sponko naprave.

⚠ OPOZORILO**Vžigalne iskre.**


Nevarnost eksplozije!

- ▶ V primeru uporabe v nevarnem območju upoštevajte varnostna navodila v ločeni dokumentaciji.



Za zagotovitev čim boljše elektromagnetne združljivosti:


- Uporabite čim krajši vodnik za izenačevanje potencialov.
- Minimalni presek je 2.5 mm^2 (14 AWG).

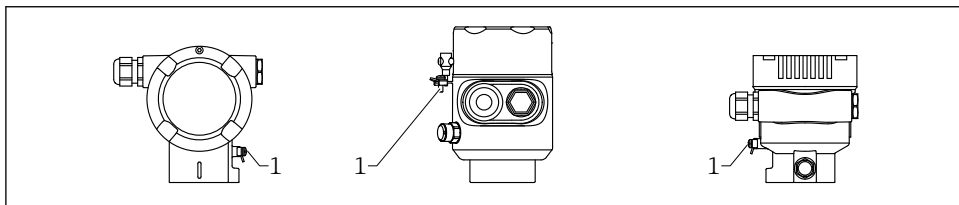

A0057850

1 Ozemljitvena sponka za priključitev vodnika za izenačevanje potencialov

6.2 Priključitev naprave

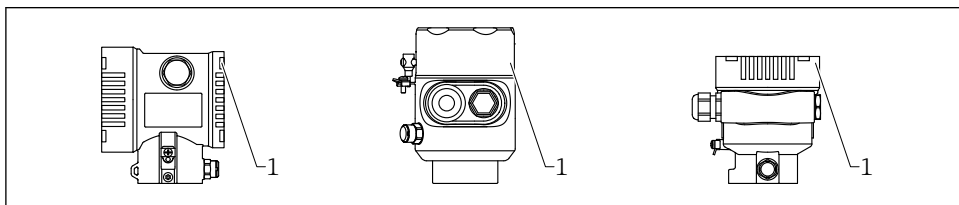

A0058264

1 Pokrov prostora s priključnimi sponkami

**Navoj na ohišju**

Na navojih prostora z elektroniko in priključnimi sponkami je lahko prisotna prevleka proti trenju.

Pri vseh materialih, iz katerih so izdelana ohišja, velja naslednje:

✗ Ne mažite navojev ohišja.

6.2.1 Napajalna napetost

- Ex d, Ex e, brez zaščite Ex: napajalna napetost: 10.5 do $35 V_{DC}$
- Ex i: napajalna napetost: 10.5 do $30 V_{DC}$



Napajalnik mora biti preizkušen glede izpolnjevanja varnostnih zahtev (npr. PELV, SELV, razred 2) in se mora ujemati z bistvenimi specifikacijami protokola. Za tokovno povezavo 4 do 20 mA veljajo enake zahteve kot za protokol HART.


6.2.2 Priključne sponke

- Napajanje in notranja ozemljitvena sponka
Zatezno območje: 0.5 do 2.5 mm² (20 do 14 AWG)
- Zunanja ozemljitvena sponka
Zatezno območje: 0.5 do 4 mm² (20 do 12 AWG)

6.2.3 Specifikacije kablov

- Zaščitni vodnik in ozemljitev oklopa kabla: nazivni presek > 1 mm² (17 AWG)
Nazivni presek 0,5 mm² (20 AWG) do 2,5 mm² (13 AWG)
- Zunanji premer kabla Ø 5 do 12 mm (0.2 do 0.47 in) je odvisen od uporabljene kabelske uvodnice (glejte dokument "Tehnične informacije").

6.2.4 4-20 mA

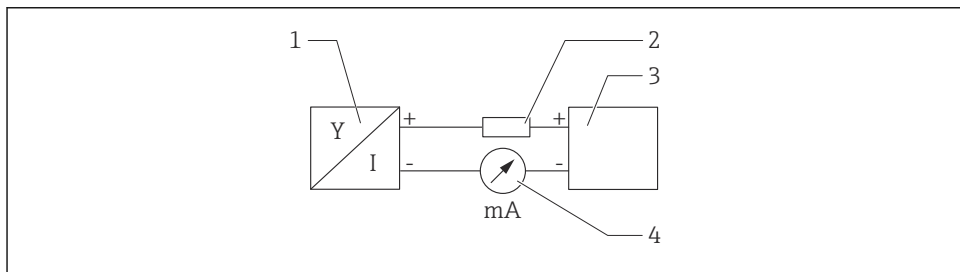

A0028908

1 Blokovna shema

- 1 Naprava
- 2 Breme
- 3 Napajanje
- 4 Multimeter

6.2.5 Prenapetostna zaščita

Naprave brez opsijske prenapetostne zaščite

Oprema podjetja Endress+Hauser izpolnjuje zahteve standardov IEC/DIN EN 61326-1, ki veljajo za izdelke (Preglednica 2, Industrijsko okolje).

Glede na vrsto priključka (enosmerni napajalni tok, vhodni/izhodni priključek) so v skladu s standardom IEC/DIN EN v uporabi različne ravni preizkušanja zaščite pred začasno električno prenapetostjo (IEC/DIN EN 61000-4-5 Električni udar):

Raven preizkusa na priključkih z enosmernim tokom in na vhodnih/izhodnih priključkih znaša 1 000 V med vodom in zemljo.

Naprave z opsijsko prenapetostno zaščito

- Prebojna napetost: min. 400 V_{DC}
- Preizkušeno v skladu s standardom IEC/DIN EN 60079-14, podpoglavje 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1, poglavje 7)
- Nazivni odvodni tok: 10 kA

OBVESTILO

Previsoke električne napetosti lahko poškodujejo napravo.

- ▶ Naprave z vgrajeno prenapetostno zaščito vedno ozemljite.

Prenapetostna kategorija

Prenapetostna kategorija II

6.2.6 Priključitev

OPOZORILO

Morda je priključena napajalna napetost!

Nevarnost električnega udara in/ali eksplozije!

- ▶ Če boste napravo uporabljali v nevarnih območjih, upoštevajte nacionalne standarde in podatke, navedene v varnostnih navodilih (XA). Uporabljajte predpisane kabselske uvodnice.
- ▶ Napajalna napetost mora ustrezati specifikaciji na tipski ploščici.
- ▶ Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.
- ▶ Če je potrebno, lahko vodnik za izenačevanje potencialov povežete z zunanjo ozemljitveno sponko naprave, preden priključite napajalni vod.
- ▶ V skladu s standardom IEC/EN 61010 morate v napajalni tokokrog naprave vgraditi primerno ločilno stikalo.
- ▶ Kabli morajo biti ustrezno izolirani ob upoštevanju napajalne napetosti in kategorije prenapetosti.
- ▶ Priključni kabli morajo imeti primerno temperaturno stabilnost ob upoštevanju temperature okolice.
- ▶ Ne uporabljajte naprave brez nameščenih pokrovov.
- ▶ Vgrajeni so zaščitni tokokrogi za zaščito pred zamenjano polarnostjo, visokofrekvenčnimi vplivi in prenapetostnimi vrhovi.


Napravo priključite v naslednjem vrstnem redu:

1. Sprostite zaporo pokrova (če je prisotna).
2. Odvijte pokrov.
3. Speljite kable skozi kabselske uvodnice oz. uvode kablov.
4. Povežite vodnike.
5. Kabselske uvodnice oz. uvode kablov zategnite tako, da bo zagotovljeno tesnjenje. Pri zategnitvi uvoda na ohišju uporabite protiključ. Primeren ključ velikosti 24/25 (8 Nm (5.9 lbf ft)) za kabselsko uvodnico M20.
6. Trdno privijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.

7. Če je prisoten, z imbusnim ključem privijte varovalni vijak pokrova z momentom 0.7 Nm (0.52 lbf ft) $\pm 0.2 \text{ Nm}$ (0.15 lbf ft).

6.2.7 Razpored priključnih sponk

Ohišje z enojnim predelkom

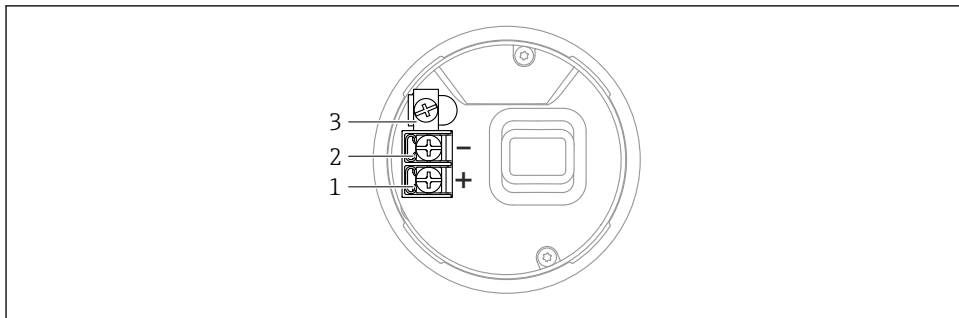


A0042594

- 2 Priključne sponke in ozemljitvena sponka v prostoru s priključnimi sponkami

- 1 Priključna sponka "+"
- 2 Priključna sponka "-"
- 3 Notranja ozemljitvena sponka

Ohišje z dvojnim predelkom

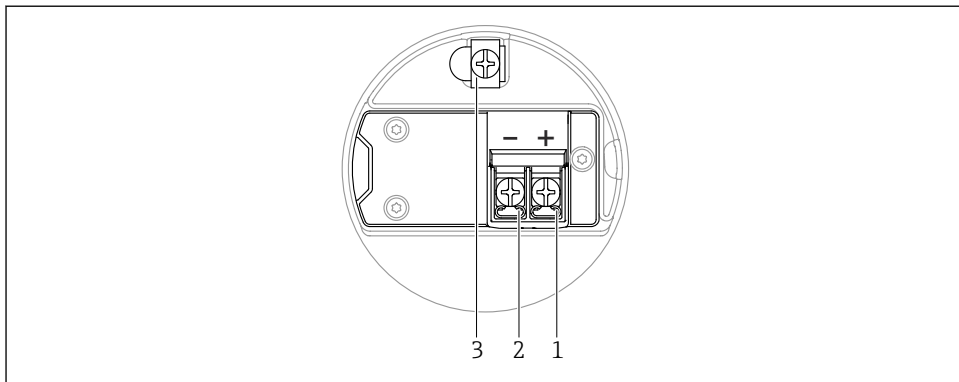

A0042803

- 3 Priključne sponke in ozemljitvena sponka v prostoru s priključnimi sponkami


- 1 Priključna sponka "+"
- 2 Priključna sponka "-"
- 3 Notranja ozemljitvena sponka

6.2.8 Uvodi za kable

Vrsta uvoda kabla je odvisna od naročene izvedbe naprave.

i Povezovalne kable vedno speljite navzdol, tako da vlaga ne bo vdiral v prostor s priključnimi sponkami.

Po potrebi ustvarite odkapno zanko oz. uporabite zaščito pred vremenskimi vplivi.

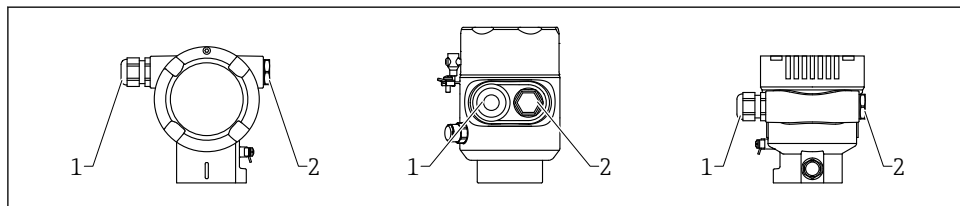

A0057851

- 1 Uvod kabla
- 2 Slep čep

6.2.9 Razpoložljivi konektorji naprave

i Pri napravah s konektorjem ohišja ni treba odpirati za priključitev. Uporabite priložena tesnila za preprečitev vdora vlage v napravo.

6.3 Zagotovitev stopnje zaščite

6.3.1 Uvodi za kable

- Uvodnica M20, plastična, IP66/68, tip 4X/6P
- Uvodnica M20, ponikljana medenina, IP66/68, tip 4X/6P
- Uvodnica M20, 316L, IP66/68, tip 4X/6P
- Navoj M20, IP66/68, tip 4X/6P
- Navoj G1/2, IP66/68, tip 4X/6P

Če ste ob naročilu izbrali navoj G1/2, je naprava dobavljena s standardnim navojem M20 in navojnim adapterjem G1/2, skupaj z vso pripadajočo dokumentacijo.

- Navoj NPT1/2, IP66/68, tip 4X/6P
- Slep čep za zaščito med transportom: IP22, tip 2
- Vtični konektor M12

Ko je ohišje zaprto in je povezovalni kabel priključen: IP66/67, NEMA tip 4X

Ko je ohišje odprto ali povezovalni kabel ni priključen: IP20, NEMA tip 1


OBVESTILO

Konektor M12: nepravilna namestitve lahko razveljavi razred zaščite IP!

- ▶ Stopnja zaščite velja samo, če je povezovalni kabel v uporabi priključen in tesno privit.
- ▶ Stopnja zaščite velja samo, če povezovalni kabel v uporabi ustreza zaščiti IP67, NEMA tip 4X.
- ▶ Stopnje zaščite IP so zagotovljene samo, če je v uporabi slep čep ali če je kabel priključen.

7 Možnosti posluževanja

7.1 Tipke za posluževanje in DIP stikala na elektronskem vložku

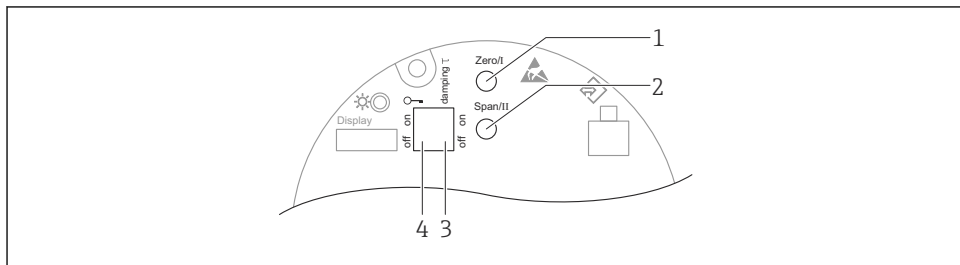

A0039344

- 1 Tipka za posluževanje za spodnjo vrednost območja (Zero)
- 2 Tipka za posluževanje za zgornjo vrednost območja (Span)
- 3 DIP stikalo za dušenje
- 4 DIP stikalo za zaklepanje in odklepanje naprave

i Nastavitev na DIP stikalih ima prednost pred nastavitvami z drugimi posluževalnimi pripomočki (npr. FieldCare/DeviceCare).


7.2 lokalnem displeju

7.2.1 Displej naprave (opcija)

Funkcije:

- Prikaz izmerjenih vrednosti, napak in sporočil
- Osvetlitev, ki se v primeru napake spremeni iz zelene v rdečo barvo
- Displej naprave lahko odstranite za lažje posluževanje.

i Displeji naprav so na voljo z dodatno možnostjo brezžične tehnologije Bluetooth®.

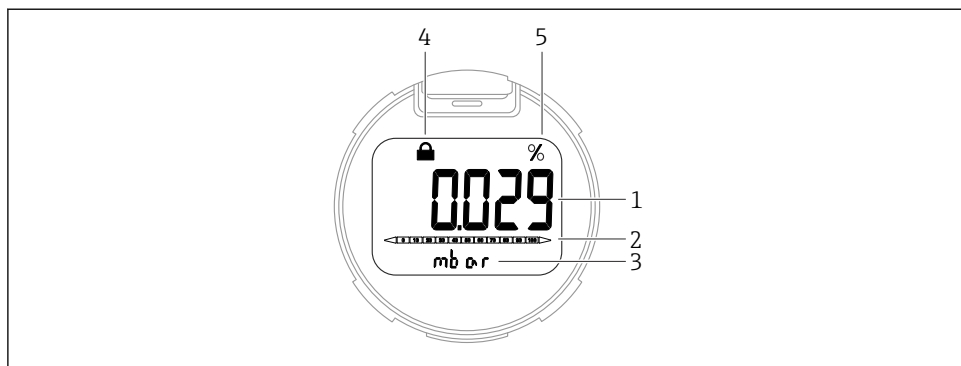

A0047140

4 Segmentni displej

- 1 Izmerjena vrednost (do najv. 5-mestni prikaz)
- 2 Črtni diagram (za določeno tlačno območje), sorazmeren s tokovnim izhodom
- 3 Enota izmerjene vrednosti
- 4 Zaklenjeno (simbol se prikaže, ko je naprava zaklenjena)
- 5 Podatek o izmerjeni vrednosti v %

Naslednje slike prikazujejo samo primere. Prikaz je odvisen od nastavitve.

- Tipka $\oplus$
 - Premik navzdol po izbirnem seznamu
 - Urejanje številčnih vrednosti in znakov znotraj funkcije
- Tipka $\square$
 - Premik navzgor po izbirnem seznamu
 - Urejanje številčnih vrednosti in znakov znotraj funkcije
- Tipka $\boxplus$
 - Potrditev vnosa
 - Skok na naslednjo točko
 - Izbira menijskega ukaza in vstop v način za urejanje
 - Odklep/zaklep posluževanja na displeju
 - Ob daljšem pritisku na tipko $\boxplus$ se prikaže kratek opis izbranega parametra (če je na voljo)
- Tipka $\oplus$ in tipka $\square$ (funkcija izhoda)
 - Izhod iz urejanja parametra brez shranjevanja spremenjene vrednosti
 - Meni na ravni izbire: sočasen pritisk na tipki omogoča vrnitev v nadrejeni meni
 - Z daljšim sočasnim pritiskom tipk se vrnete za eno raven navzgor

8 Prevzem v obratovanje

8.1 Priprava

Merilno območje in enota, v kateri se prenašajo izmerjene vrednosti, ustrezata podatkom na tipski ploščici.

⚠ OPOZORILO**Procesni tlak je nad dovoljeno zgornjo mejo ali pod dovoljeno spodnjo mejo!**

Nevarnost poškodb, če se deli razletijo! V primeru previsokega tlaka se prikažejo opozorila.

- ▶ Če je na napravi prisoten tlak, ki je nižji od najmanjšega dovoljenega tlaka ali višji od največjega dovoljenega tlaka, se pojavi sporočilo.
- ▶ Napravo uporabljajte samo znotraj omejitev merilnega območja.

8.1.1 Stanje ob dobavi

Če niso bile naročene nobene prilagojene nastavitve:

- Kalibracijske vrednosti, določene glede na nazivno vrednost merilne celice
- Alarmni tok je nastavljen na najnižjo vrednost (3,6 mA) (samo če pri naročilu ni bila izbrana nobena druga dodatna možnost)
- DIP stikalo v položaju izklopa OFF

8.2 Kontrola delovanja

Pred začetkom uporabe merilnega mesta opravite kontrolo delovanja:

- Kontrolni seznam "Kontrola po vgradnji" (glejte poglavje "Vgradnja")
- Kontrolni seznam "Po vezavi preverite" (glejte poglavje "Električna vezava")

8.3 Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika**8.3.1 Lokalni displej****Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika**

Za nastavitev jezika uporabniškega vmesnika morate displej najprej odkleniti:

1. Pritisnite tipko za vsaj 2 s.
 - ↳ Prikaže se pogovorno okno.
2. Odklenite posluževanje na displeju.
3. V glavnem meniju izberite Parameter **Language**.
4. Pritisnite tipko .
5. Izberite želeni jezik s tipko .
6. Pritisnite tipko .



Posluževanje prek displeja se zaklene samodejno v naslednjih primerih:

- po 1 min brez pritiskov na tipke, ko je odprta glavna stran
- po 10 min brez pritiskov na tipke, ko je odprt meni za posluževanje

Posluževanje prek displeja – zaklep ali odklep

Za zaklep ali odklep optičnih tipk pritisnite tipko za najmanj 2 sekundi. Posluževanje prek displeja lahko zaklenete ali odklenete v pogovornem oknu, ki se prikaže.

Posluževanje prek displeja se zaklene samodejno:

- Po 1 minuti brez pritiskov na tipke, ko je odprta glavna stran
- Po 10 minutah brez pritiskov na tipke, ko je odprt meni za posluževanje

8.3.2 Posluževalno orodje

Oglejte si razlago ustreznega posluževalnega orodja.

8.4 Nastavitev merilne naprave

8.4.1 Prevzem v obratovanje z uporabo tipk na elektronskem vložku

S tipkami na elektronskem vložku lahko izvajate naslednje funkcije:

- Kompenzacija vpliva lege (korekcija ničelne točke)
Zaradi lege naprave lahko pride do odmika tlačne vrednosti
Odmik tlačne vrednosti lahko popravite s kompenzacijo vpliva lege
- Nastavitev spodnje vrednosti območja in zgornje vrednosti območja
Tlak, ki je prisoten, mora biti znotraj omejitve nazivnega tlaka senzorja (glejte podatke na tipski ploščici)
- Ponastavitev naprave

Kompenzacija vpliva lege

1. Naprava je vgrajena v zeleni legi in ni pod tlakom.
2. Istočasno pritisnite tipki "Zero" in "Span" za vsaj 3 sekunde.
3. Ko LED-lučka na kratko zasveti, je trenutni tlak sprejet za kompenzacijo vpliva lege.

Nastavitev spodnje vrednosti območja (tlak ali skalirana spremenljivka)

1. Na napravi je prisoten zeleni tlak za spodnjo vrednost območja.
2. Pritisnite "Zero" za vsaj 3 s.
3. LED-lučka na kratko zasveti, kar potrdi sprejem trenutnega tlaka za spodnjo vrednost območja.

Nastavitev zgornje vrednosti območja (tlak ali skalirana spremenljivka)

1. Na napravi je prisoten zeleni tlak za zgornjo vrednost območja.
2. Pritisnite "Span" za vsaj 3 sekunde.
3. LED-lučka na kratko zasveti, kar potrdi sprejem trenutnega tlaka za zgornjo vrednost območja.
4. Ali LED-lučka na elektronskem vložku ne zasveti?
 - Prisoten tlak ni bil sprejet kot tlak za zgornjo vrednost merilnega območja.
Mokre kalibracije ni mogoče izvesti, če so bile izbrane te možnosti: Parameter **Assign PV** Možnost **Scaled variable** in Parameter **Scaled variable transfer function** Možnost **Table**.

Preverjanje nastavitev (tlak ali skalirana spremenljivka)

1. Na kratko pritisnite tipko "Zero" (za pribl. 1 sekundo) za prikaz spodnje vrednosti območja.
2. Na kratko pritisnite tipko "Span" (za pribl. 1 sekundo) za prikaz zgornje vrednosti območja.
3. Na kratko in istočasno pritisnite tipki "Zero" in "Span" (za pribl. 1 sekundo) za prikaz kalibracijskega odmika.

Ponastavitev naprave

- Istočasno pritisnite in držite "Zero" in "Span" vsaj 12 sekund.



71723197

www.addresses.endress.com
