

Краткое руководство по эксплуатации **Liquisys M CLM223F**

Преобразователь для измерения проводимости



Содержание

1 Информация о настоящем документе	3
1.1 Предупреждения	3
1.2 Используемые символы	3
1.3 Символы, изображенные на приборе	3
2 Основные указания по технике безопасности	4
2.1 Требования, предъявляемые к персоналу	4
2.2 Назначение	4
2.3 Техника безопасности на рабочем месте	5
2.4 Эксплуатационная безопасность	6
2.5 Безопасность изделия	6
3 Приемка и идентификация изделия	6
3.1 Приемка	6
3.2 Комплект поставки	7
3.3 Идентификация изделия	7
4 Монтаж	9
4.1 Требования, предъявляемые к монтажу	9
4.2 Монтаж прибора	9
4.3 Проверка после монтажа	10
5 Электрическое подключение	11
5.1 Подключение прибора	11
5.2 Контакт аварийного сигнала	16
5.3 Проверка после подключения	17
6 Варианты управления	17
6.1 Элементы индикации и управления	17
6.2 Доступ к меню управления через местный дисплей	22
7 Ввод в эксплуатацию	25
7.1 Функциональная проверка	25
7.2 Включение прибора	25
7.3 Руководство по быстрому запуску	26

1 Информация о настоящем документе

1.1 Предупреждения

Структура сообщений	Значение
⚠ ОПАСНО Причины /последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Корректирующие действия 	Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным травмам.
⚠ ОСТОРОЖНО Причины /последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Корректирующие действия 	Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.
⚠ ВНИМАНИЕ Причины /последствия) Последствия несоблюдения (если применимо) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Корректирующие действия 	Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.
УВЕДОМЛЕНИЕ Причина/ситуация Последствия несоблюдения (если применимо) <ul style="list-style-type: none"> ▶ Действие/примечание 	Данный символ предупреждает о ситуации, способной привести к повреждению материального имущества.

1.2 Используемые символы

- Дополнительная информация, советы
- Разрешено
- Рекомендуется
- Не разрешено или не рекомендуется
- Ссылка на документацию по прибору
- Ссылка на страницу
- Ссылка на рисунок
- Результат отдельного этапа

1.3 Символы, изображенные на приборе

- Ссылка на документацию по прибору
- Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого возвращайте их изготовителю для утилизации в надлежащих условиях.

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования, предъявляемые к персоналу

- Установка, ввод в эксплуатацию, управление и техобслуживание измерительной системы должны выполняться только специально обученным техническим персоналом.
- Перед выполнением данных работ технический персонал должен получить соответствующее разрешение от управляющего предприятием.
- Электрические подключения должны выполняться только специалистами-электротехниками.
- Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- Неисправности точки измерения могут исправляться только уполномоченным и специально обученным персоналом.

 Ремонтные работы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, подлежат выполнению только силами изготовителя или специалистами регионального торгового представительства.

2.2 Назначение

Преобразователь Liquisys M CLM223F для определения проводимости жидких сред.

Преобразователь предназначен для использования в следующих областях:

- Контроль концентрации
- Управление системами СИР
- Разделение фаз
- Контроль качества продукта
- Системы промывки и очистки

Использование прибора в других целях представляет угрозу для безопасности людей и всей измерительной системы и поэтому запрещается. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием прибора или использованием не по назначению.

Преобразователь Liquisys M CLM223F для определения проводимости жидких сред.

Преобразователь предназначен для использования в следующих областях:

- Контроль концентрации
- Управление системами СИР
- Разделение фаз
- Контроль качества продукта
- Системы промывки и очистки

Использование прибора в других целях представляет угрозу для безопасности людей и всей измерительной системы и поэтому запрещается. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием прибора или использованием не по назначению.

Любое использование не по назначению ставит под угрозу безопасность людей и измерительной системы. Поэтому любое другое использование не допускается.

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

Оператор несет ответственность за обеспечение соблюдения следующих правил безопасности:

- Инструкции по монтажу
- Местные стандарты и нормы

Электромагнитная совместимость

- Изделие проверено на электромагнитную совместимость согласно действующим международным нормам для промышленного применения.
- Указанная электромагнитная совместимость обеспечивается только в том случае, если изделие подключено в соответствии с данным руководством по эксплуатации.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Перед вводом в эксплуатацию точки измерения выполните следующие действия.

1. Проверьте правильность всех подключений.
2. Убедитесь в отсутствии повреждений электрических кабелей и соединительных шлангов.

Процедура для поврежденных продуктов:

1. Не используйте поврежденные изделия, а также примите меры предосторожности, чтобы они не сработали непреднамеренно.
2. Промаркируйте поврежденные изделия как бракованные.

Во время эксплуатации соблюдайте следующие правила.

- При невозможности устранить неисправность:
выведите изделия из эксплуатации и примите меры предосторожности, чтобы они не сработали непреднамеренно.

2.5 Безопасность изделия

2.5.1 Современные требования

Изделие разработано в соответствии с современными требованиями по безопасности, прошло испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Соблюдаены требования действующих международных норм и стандартов.

2.5.2 ИТ-безопасность

Наша компания предоставляет гарантию только в том случае, если прибор смонтирован и эксплуатируется в соответствии с руководством по эксплуатации . Прибор оснащен механизмами защиты, не допускающим непреднамеренного внесения каких-либо изменений в настройки.

Меры по обеспечению безопасности ИТ-систем, соответствующие стандартам безопасности операторов и предназначенные для обеспечения дополнительной защиты приборов и передачи данных с приборов, должны быть реализованы самими операторами.

3 Приемка и идентификация изделия

3.1 Приемка

При получении комплекта поставки:

1. Проверьте упаковку на наличие повреждений.
 - Немедленно сообщите о повреждении изготовителю.
Не устанавливайте поврежденные компоненты.

2. Проверьте комплект поставки по транспортной накладной.
3. Сравните данные на заводской табличке прибора со спецификацией в транспортной накладной.
4. Проверьте техническую документацию и все остальные необходимые документы (например, сертификаты), чтобы убедиться в их полноте.

 Если какое-либо из данных условий не выполняется, обратитесь к изготовителю.

3.2 Комплект поставки

- 1 преобразователь CLM223F
- 1 комплект разъемных винтовых клемм
- 2 натяжных винта
- 1 испытательный резистор
- 1 комплект краткого руководства по эксплуатации

3.3 Идентификация изделия

3.3.1 Адрес изготовителя

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
Дизельштрассе 24
70839 Герлинген
Германия

Расшифровка кода заказа

Код заказа и серийный номер прибора приведены в следующих источниках.

- на заводской табличке;
- в накладной;

Получение информации об изделии

1. Перейдите к пункту www.endress.com.
2. Страница с полем поиска (символ лупы): введите действительный серийный номер.
3. Поиск (символ лупы).
 - ↳ Во всплывающем окне отображается спецификация.
4. Нажмите вкладку «Обзор изделия».
 - ↳ Откроется новое окно. Здесь будет представлена информация о вашем приборе, включая документацию на изделие.

3.3.2 Заводская табличка

Заводская табличка содержит следующую информацию о приборе:

- Данные изготовителя
- Расширенный код заказа
- Серийный номер
- Правила техники безопасности и предупреждения

► Сравните информацию, указанную на заводской табличке, с данными заказа.

3.3.3 Идентификация изделия

Код заказа и серийный номер прибора приведены в следующих источниках.


- на заводской табличке;
- в накладной;

Получение информации об изделии

1. Перейдите к пункту www.endress.com.
2. Страница с полем поиска (символ лупы): введите действительный серийный номер.
3. Поиск (символ лупы).
 - ↳ Во всплывающем окне отображается спецификация.
4. Нажмите вкладку «Обзор изделия».
 - ↳ Откроется новое окно. Здесь будет представлена информация о вашем приборе, включая документацию на изделие.

4 Монтаж

4.1 Требования, предъявляемые к монтажу

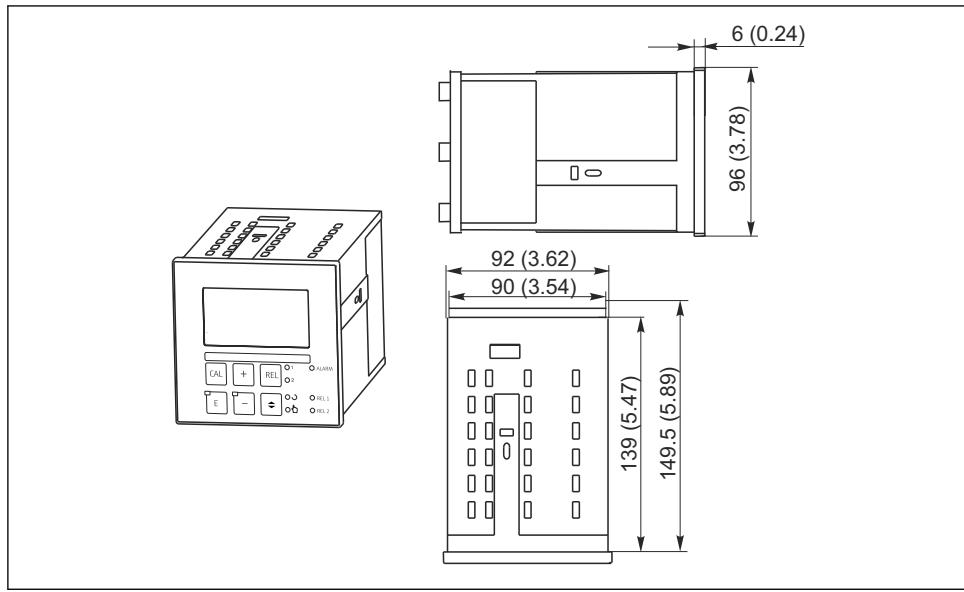


A0024641

1 Устройство, монтируемое на панель, размеры в мм (дюймах)

4.2 Монтаж прибора

Прибор для панельного монтажа крепится с помощью прилагаемых натяжных винтов → 2.

Необходимая глубина монтажа составляет около 165 мм (6,50 дюйма).

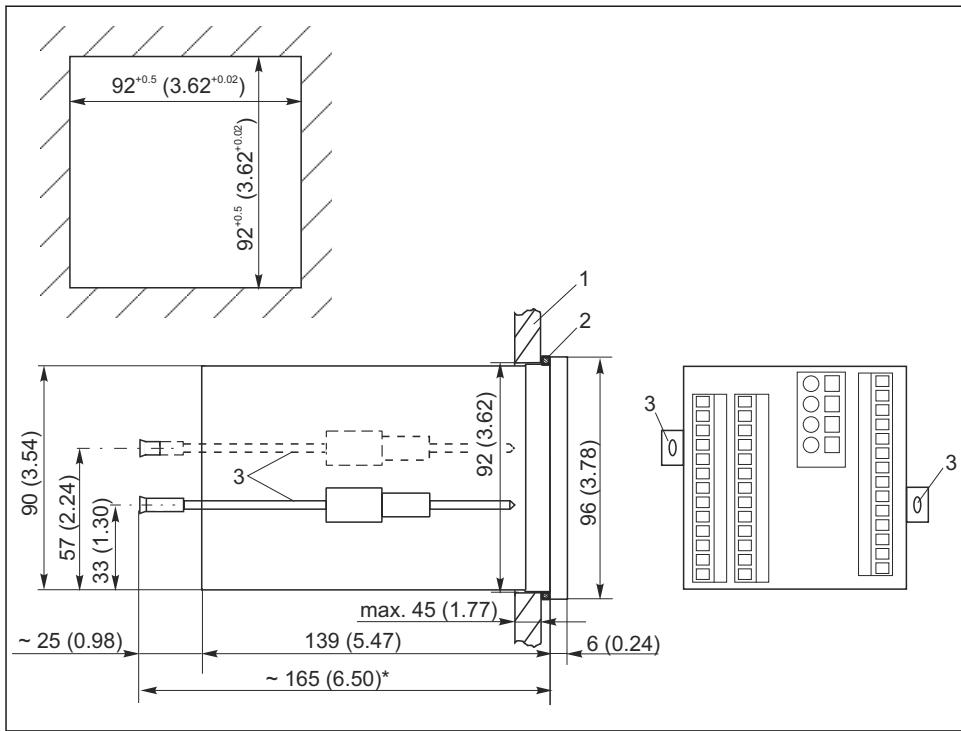

A0024639

 2 Размеры в миллиметрах (дюймах)

1 Монтажная пластина

2 Уплотнение

3 Натяжные винты

* Необходимая глубина монтажа

4.3 Проверка после монтажа

- После монтажа преобразователь необходимо проверить на отсутствие повреждений.
- Проверьте, защищен ли преобразователь от проникновения влаги и прямых солнечных лучей

5 Электрическое подключение

⚠ ОСТОРОЖНО

Прибор под напряжением!

Неправильное подключение может привести к несчастному случаю, в том числе с летальным исходом!

- ▶ Электрическое подключение должно осуществляться только специалистами-электротехниками.
- ▶ Электротехник должен предварительно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации и следовать всем приведенным в нем указаниям.
- ▶ Перед проведением работ по подключению кабелей убедитесь, что ни на один кабель не подано напряжение.

5.1 Подключение прибора

⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность поражения электрическим током!

- ▶ В точке питания источники питания 24 В постоянного тока должны быть изолированы от кабелей, находящихся под напряжением, с помощью двойной или усиленной изоляции.


УВЕДОМЛЕНИЕ

На приборе нет выключателя питания

- ▶ Необходимо обеспечить наличие защищенного автоматического выключателя вблизи того места, в котором смонтирован прибор.
- ▶ В качестве автоматического выключателя следует использовать выключатель или прерыватель цепи, который нужно промаркировать как автоматический выключатель для прибора.

5.1.1 Электрическая схема

На электрической схеме указаны все соединения прибора, во всех вариантах комплектации. Подключение датчиков к различным измерительным кабелям подробно разобрано в разделе "Измерительные кабели и подключение датчиков".

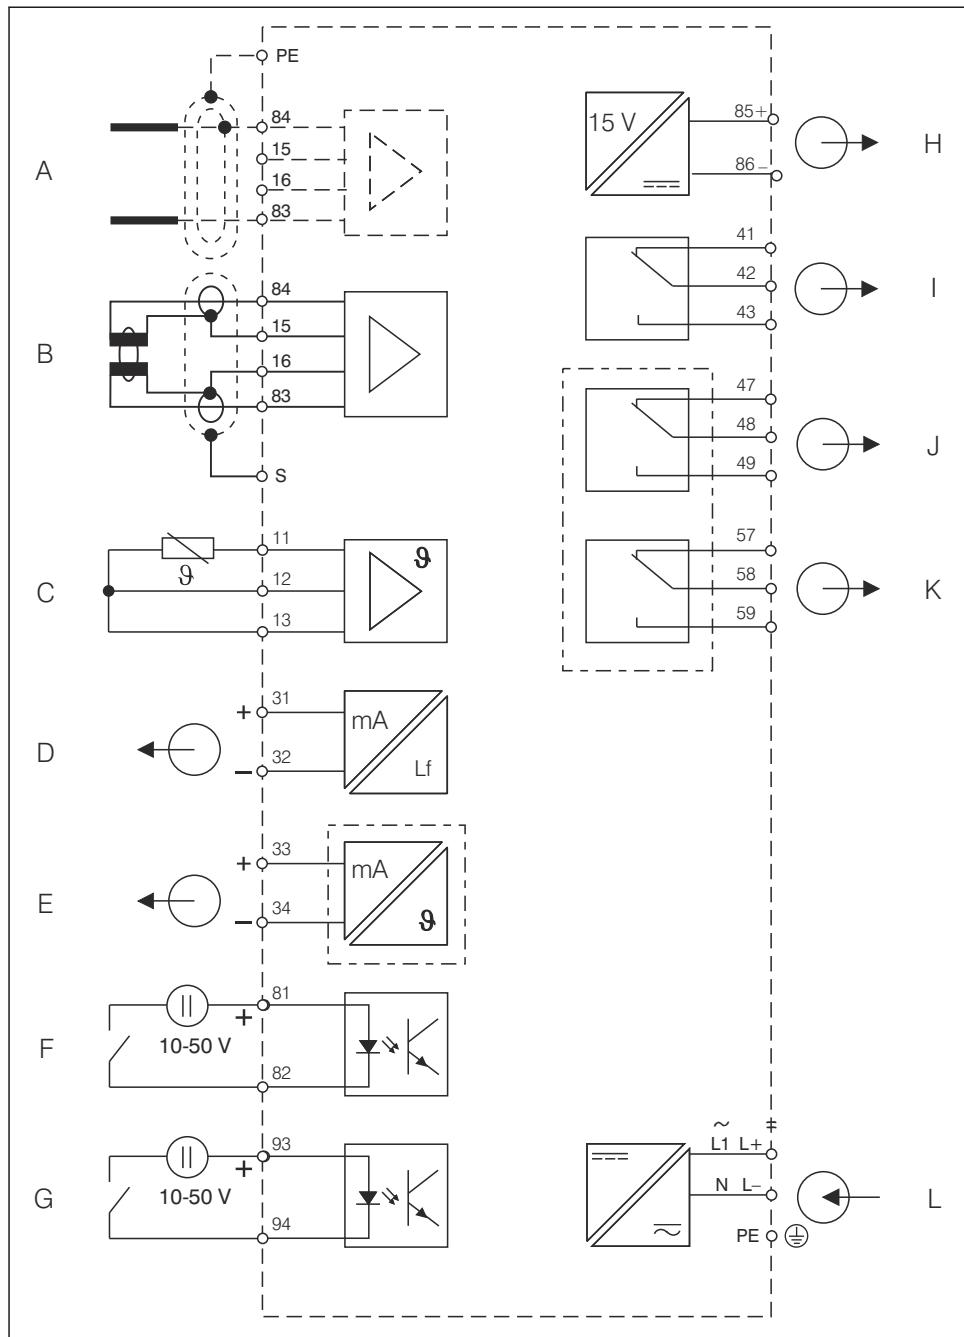


A0059922

A	Датчик (кондуктивный)	G	Двоичный вход 2 (MRS)
B	Датчик (индуктивный)	H	Выход вспомогательного напряжения
C	Датчик температуры	I	Аварийный сигнал (обесточенный контакт)
D	Токовый выход 1, проводимость	J	Реле 1 (обесточенный контакт)
E	Токовый выход 2, температура	K	Реле 2 (обесточенный контакт)
F	Двоичный вход 1 (MRS)	L	Подключение питания

Наблюдайте за следующими моментами:

- Прибор сертифицирован по классу защиты II и обычно используется без подключения защитного заземления.
- Чтобы обеспечить стабильность измерения и функциональную безопасность, необходимо подсоединить наружный экран кабеля датчика:
 - Индуктивные датчики: клемма S.
 - Кондуктивные датчики: клемма заземления.
Находится на раме крышки. По возможности заземлите клемму заземления непосредственно на месте эксплуатации.
- Цепи E и H не изолированы друг от друга гальванически.

Подключение прибора

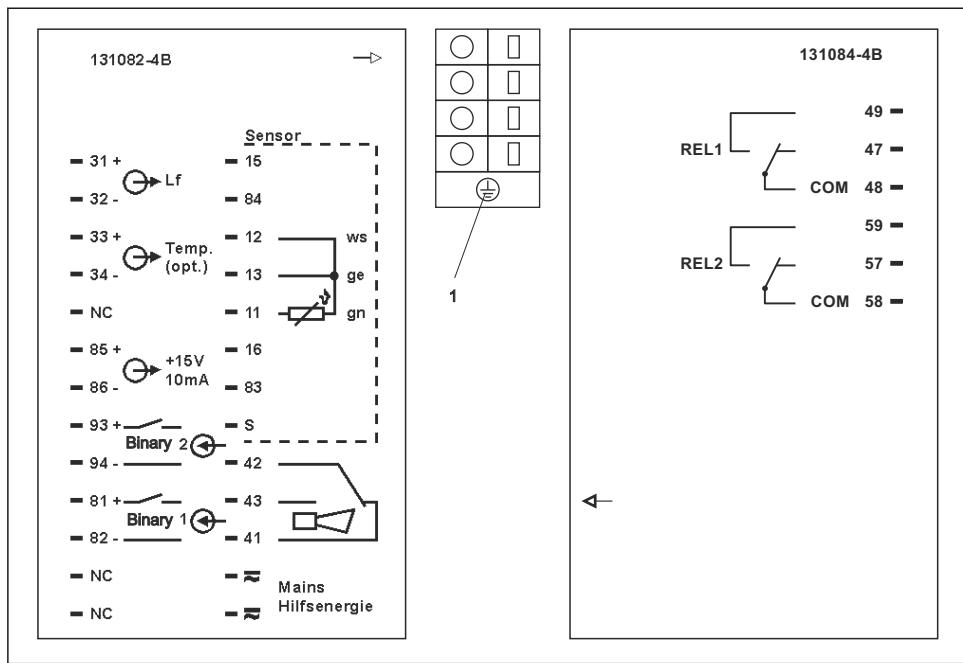

■ 4 Наклейка с изображением соединения

1 Клемма заземления (только для варианта исполнения -CF)

► Подключите измерительные кабели в соответствии с назначением клемм.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение правил может привести к ошибочному измерению

- Защитите концы кабеля и клеммы от влаги.
- Не подключайте клеммы с маркировкой NC.
- Не подключайте клеммы, не имеющие маркировки.

 Прикрепите на клеммный блок датчика наклейку из комплекта поставки.

Питание двоичных входов от вспомогательного напряжения

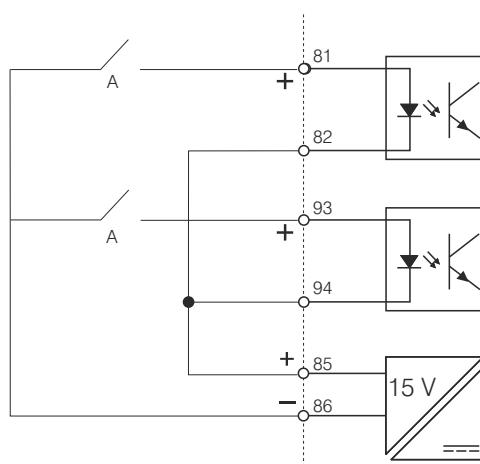

A0059968

 5 Питание двоичных входов

A Удержание/MRS (переключатели имеют цифровую кодировку для функции MRS 4 Measuring Ranges)


5.1.2 Измерительные кабели и подключение датчиков

Для подключения датчиков проводимости к преобразователю требуются специальные экранированные измерительные кабели.

Возможны следующие типы многожильных претерминированных кабелей:

Тип датчика	Кабель	Удлинение
Двухэлектродный датчик с датчиком температуры Pt 100 или без него	CYK71	Коробка VBM + кабель CYK71
Индуктивный датчик CLS50, CLS52, CLS54	Кабель выполнен неразъемно с датчиком	Коробка VBM + кабель CLK5

Максимальная длина кабеля	
Кондуктивное измерение проводимости	Не более 100 м (328 футов) с кабелем CYK71
Индуктивное измерение проводимости	Не более 55 м (180 футов) с кабелем CLK5 (включая кабель датчика)

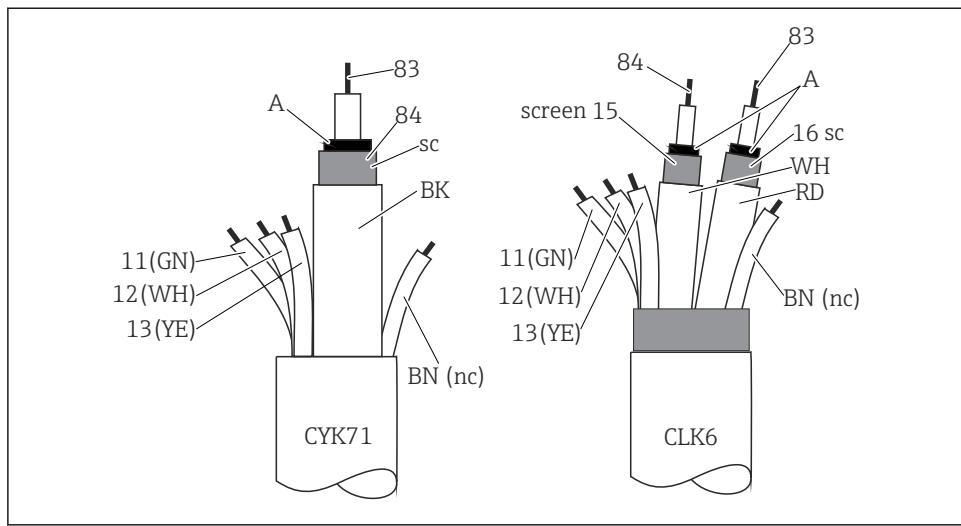

A0060183

6 Конструкция и терминирование измерительных кабелей

- A Слой полупроводника
sc Экранирование


i Более подробные сведения о кабелях и клеммных коробках приведены в разделе "Принадлежности".

Подключение измерительного кабеля


- Откройте крышку корпуса, чтобы получить доступ к клеммному блоку в клеммном отсеке.
- Выполните отверстие для кабельного уплотнения по перфорации в корпусе, установите кабельное уплотнение и пропустите через него кабель.
- Подключите кабель в соответствии с назначением клемм (см. наклейку на клеммном отсеке).
- Затяните кабельное уплотнение.

Подключение измерительного кабеля

- Подключите измерительный кабель к клеммам на задней панели прибора в соответствии с назначением клемм (см. наклейку с изображением соединения).

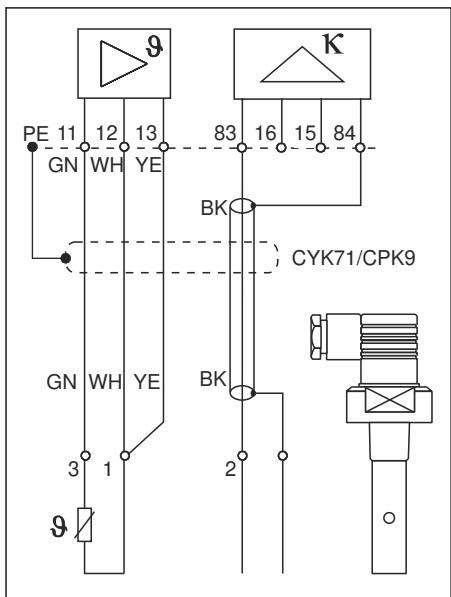


7 Подключение кондуктивных датчиков

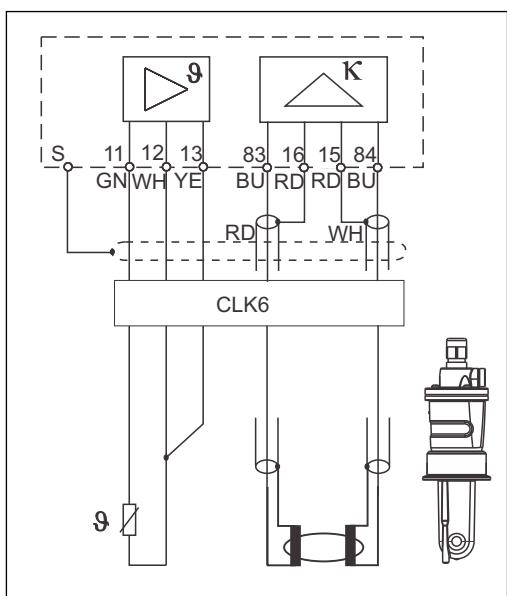

8 Подключение индуктивных датчиков

5.2 Контакт аварийного сигнала

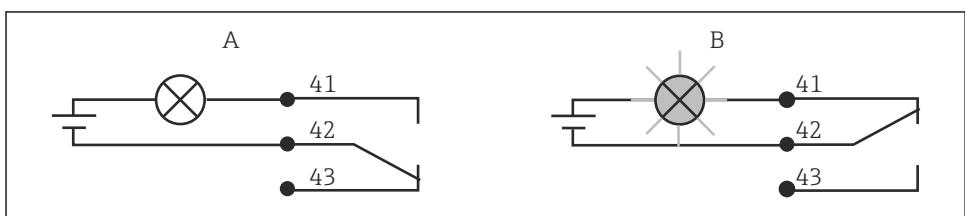

9 Рекомендуемая отказоустойчивая коммутация для контакта аварийного сигнала

A Нормальное рабочее состояние

B Возникновение сбоя

Нормальное рабочее состояние

Прибор функционирует, сообщения об ошибках отсутствуют (аварийный светодиодный индикатор не горит):

- Реле под напряжением
- Контакт 42/43 замкнут

Возникновение сбоя

Отображается сообщение об ошибке (аварийный светодиодный индикатор горит красным), либо прибор поврежден или обесточен (аварийный светодиодный индикатор не горит):

- Реле обесточено
- Контакт 41/42 замкнут

5.3 Проверка после подключения

После того, как электрическое подключение настроено, выполните следующие проверки:

Состояние прибора и соблюдение технических требований	Примечания
Внешние повреждения приборов и кабелей отсутствуют?	Внешний осмотр

Электрическое подключение	Примечания
Подключенные кабели не натянуты?	
Обеспечена достаточная разгрузка натяжения подключенных кабелей?	
Кабели проложены должным образом, без петель и перекрещивания?	
Силовой кабель и сигнальные кабели подключены должным образом, согласно электрической схеме?	
Все винтовые клеммы плотно затянуты?	
Все кабельные вводы установлены, затянуты и герметизированы?	
Распределительные блоки защитного заземления заземлены (при их наличии)?	Заземление осуществляется в точке монтажа.

6 Варианты управления

6.1 Элементы индикации и управления


6.1.1 Структура и функции меню управления

Светодиодные индикаторы

 	Указывает текущий рабочий режим, "автоматический" (зеленый светодиод) или "ручной" (желтый светодиод).
<input type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 2	Указывает реле, активированное в "ручном" режиме (красный светодиод).

<input type="radio"/> REL 1	Указывает рабочее состояние реле 1 и 2. Светодиод зеленый: измеренное значение находится в допустимых пределах, реле не активно.
<input type="radio"/> REL 2 <small>A0027221</small>	Светодиод красный: измеренное значение находится вне допустимых пределов, реле активно.
<input type="radio"/> ALARM <small>A0027218</small>	Отображение аварийного сигнала, например при постоянном превышении предельно допустимого значения, отказе датчика температуры или ошибке системы (см. перечень ошибок).

ЖК-дисплей

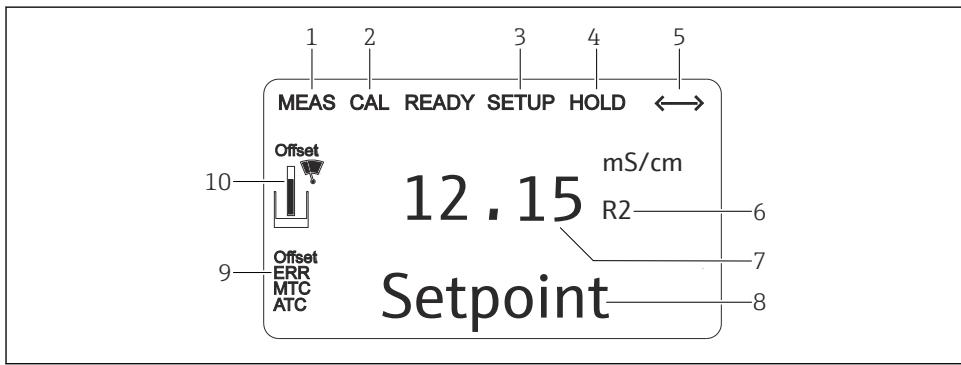


A0060181

■ 10 ЖК-дисплей преобразователя

1	Индикатор режима измерения (нормальный режим)	6	Индикатор кода функции
2	Индикатор режима калибровки	7	В режиме измерения: измеряемая переменная; в режиме настройки: настраиваемый параметр
3	Индикатор режима настройки (конфигурация)	8	В режиме измерения: второе измеренное значение; в режиме настройки / калибровки: например, установленное значение
4	Индикатор режима "удержания" (токовые выходы остаются в последнем зафиксированном состоянии)	9	"Ошибка": индикация ошибки
5	Индикатор получения сообщения от приборов, с которыми установлена связь	10	Символ датчика (см. раздел "Калибровка")

Элементы управления

На дисплее одновременно отображаются текущее измеренное значение и температура, что позволяет сразу же получить наиболее важные данные о процессе. Справочный текст в меню настройки помогает настраивать параметры прибора.

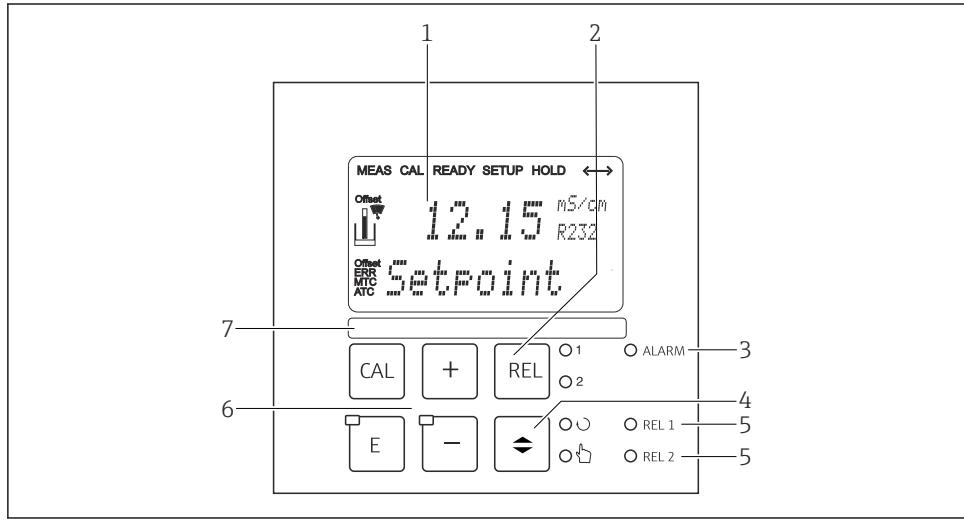




A0060259

■ 11 Элементы управления

- 1 ЖК-дисплей для отображения измеренных значений и данных конфигурации
- 2 Кнопка для переключения реле в ручном режиме и для индикации активных контактов
- 3 Светодиод аварийной сигнализации
- 4 Переключатель автоматического / ручного режимов
- 5 Светодиоды для реле предельного контактора (состояние переключателя)
- 6 Основные кнопки управления для калибровки и настройки прибора
- 7 Поле для пользовательской информации

Функции кнопок

 A0027235	<p>Кнопка CAL</p> <p>При нажатии кнопки CAL прибор запрашивает код доступа к калибровкам:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Код 22 для калибровки; ■ Код 0 или любой другой код используется для чтения последних калибровочных данных. <p>Используйте кнопку CAL для принятия калибровочных данных или для перехода между полями калибровочного меню.</p>
 A0027236	<p>Кнопка ENTER</p> <p>При нажатии кнопки ENTER прибор запрашивает код доступа к режиму настройки:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Код 22 для настройки и конфигурирования; ■ Код 0 или любой другой код используется для чтения последних данных конфигурации. <p>Кнопка ENTER выполняет несколько функций:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Служит для вызова меню настройки из измерительного режима; ■ Служит для сохранения (подтверждения) данных, введенных в режиме настройки; ■ Служит для перемещения в пределах групп функций.
 ○ 1 ○ 2 A0027241	<p>Кнопка REL</p> <p>В ручном режиме кнопку REL можно использовать для переключения между реле и ручным запуском цикла очистки. В автоматическом режиме кнопку REL можно использовать для считывания значений активации (предельного контактора) или контрольных точек (контроллера PID), назначенных соответствующему реле.</p> <p>Чтобы перейти к настройкам следующего реле, нажмите кнопку PLUS.</p> <p>Чтобы вернуться к режиму отображения, нажмите кнопку REL (через 30 секунд произойдет автоматический возврат).</p>
 ○ ○ A0027234	<p>Кнопка AUTO</p> <p>Кнопка AUTO используется для переключения между автоматическим и ручным режимами.</p>

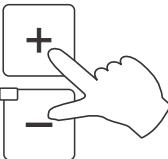
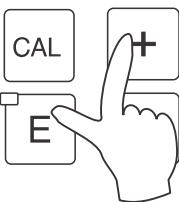
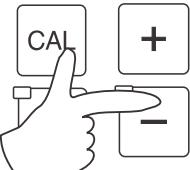
  A0027240	<p>Кнопки PLUS и MINUS</p> <p>В режиме настройки кнопки PLUS и MINUS выполняют следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выбор групп функций. <p>Нажмайте кнопку MINUS для выбора групп функций в порядке, который указан в разделе «Конфигурирование системы».</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Настройка параметров и числовых значений ■ Управление реле в ручном режиме. <p>В измерительном режиме доступ к отображению информации в указанной ниже последовательности можно получить последовательным нажатием кнопки MINUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Текущие неисправности отображаются последовательно (не более 10). ■ После отображения всех ошибок возвращается стандартная индикация измерительного режима. В группе функций F можно настроить аварийную сигнализацию для каждого кода ошибки.
 A0027237	<p>Функция выхода</p> <p>При одновременном нажатии кнопок PLUS и MINUS происходит возврат к главному меню или переход к окончанию калибровки, если выполняется калибровка. Если снова нажать кнопки PLUS и MINUS одновременно, можно вернуться к измерительному режиму.</p>
 A0027238	<p>Блокировка клавиатуры</p> <p>Если нажать кнопки PLUS и ENTER одновременно и удерживать их не менее 3 секунд, то клавиатура будет заблокирована от несанкционированного ввода данных. Параметры настройки по-прежнему можно считывать.</p> <p>В кодовой строке отображается код 9999.</p>
 A0027239	<p>Разблокировка клавиатуры</p> <p>Чтобы разблокировать клавиатуру, следует нажать кнопки CAL и MINUS одновременно и удерживать их не менее 3 секунд.</p> <p>В кодовой строке отображается код 0.</p>

6.2 Доступ к меню управления через местный дисплей

6.2.1 Автоматический / ручной режим

Стандартный режим работы преобразователя – автоматический. Задействование реле осуществляется преобразователем. В ручном режиме можно задействовать реле вручную (кнопкой REL или запуском функции очистки).

  Переключение режимов работы:

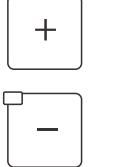 A0027242	1.	<p>Преобразователь работает в автоматическом режиме. Горит верхний (зеленый) светодиод рядом с кнопкой AUTO.</p>
 A0027243	2.	<p>Нажмите кнопку AUTO.</p>
 A0027240	3.	<p>Чтобы активировать ручной режим, введите код 22 кнопками PLUS и MINUS, затем нажмите кнопку ENTER для подтверждения. Загорится нижний светодиод (ручной режим).</p>
 A0027241	4.	<p>Выберите реле или функцию. Для переключения между реле служит кнопка REL. Номер выбранного реле и состояние выключателя (ON/OFF) отображаются во второй строке дисплея. В ручном режиме измеренное значение отображается постоянно (например, при наблюдении измеренного значения в режиме дозирования).</p>

  A0027240	5. Переключение реле. Реле включается кнопкой PLUS и выключается кнопкой MINUS. Реле остается в заданном состоянии до очередного переключения.
 A0027234	6. Нажмите кнопку AUTO для возврата в измерительный режим (то есть в автоматический режим). Задействование всех реле осуществляется преобразователем.

- i**
- Установка рабочего режима остается в силе даже при сбоях питания. Однако реле переходят в состояние покоя.
 - Ручной режим имеет приоритет перед автоматическими функциями.
 - Аппаратное блокирование в ручном режиме невозможно.
 - Настройки, сделанные в ручном режиме, остаются в силе до явного сброса.
 - При работе в ручном режиме формируется код ошибки E102.

6.2.2 Концепция управления

Режимы управления

Режим калибровки

1. Нажмите кнопку **CAL**.
2. Введите код 22 с помощью кнопок +/-.
3. Снова нажмите кнопку **CAL**.

Режим настройки

1. Нажмите кнопку **E**.
2. Введите код 22 с помощью кнопок +/-.
3. Снова нажмите кнопку **E**.

i Если в режиме настройки в течение приблизительно 15 минут не будет нажата ни одна кнопка, прибор автоматически вернется в режим измерения. Все активные операции удержания (удержание при настройке) будут сброшены.

Коды доступа

Все коды доступа, используемые в приборе, являются фиксированными, их изменение невозможно. При запросе кодов доступа прибор различает следующие коды:


- Кнопка CAL + код 22: вызов меню Calibration и Offset
- Кнопка ENTER + код 22: вызов меню для параметров, имеющих возможность настройки, а также установки пользовательских настроек
- Одновременное нажатие кнопок PLUS + ENTER (не менее 3 с): блокировка клавиатуры
- Одновременное нажатие кнопок CAL + MINUS (не менее 3 с): снятие блокировки клавиатуры
- Кнопка CAL или кнопка ENTER + любой код: переход в режим чтения, при котором возможен просмотр всех параметров, но их изменение запрещено.

Структура меню

Функции настройки и калибровки организованы в группы функций.

- В режиме настройки выбор группы функций осуществляется при помощи кнопок PLUS и MINUS.
- Для перехода от функции к функции в рамках группы используется кнопка ENTER.
- В пределах функции повторный выбор требуемой опции или корректировка параметров производится при помощи кнопок PLUS и MINUS. После этого данные необходимо подтвердить нажатием кнопки ENTER.
- Для выхода из режима программирования нажмите одновременно кнопки PLUS и MINUS (функция выхода) – произойдет возврат в главное меню.
- Для переключения в режим измерения нажмите одновременно кнопки PLUS и MINUS еще раз.

 Если изменение параметра не было подтверждено нажатием кнопки ENTER, сохраняется его старое значение.

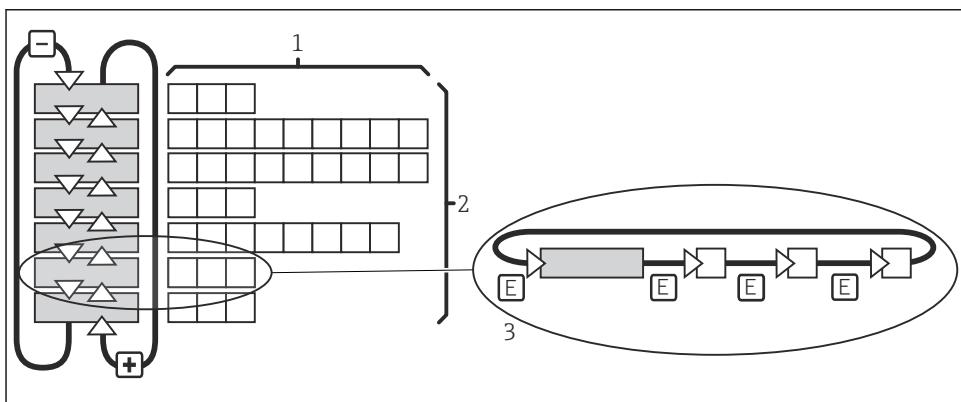

12 Структура меню

- 1 Функции (выбор параметров, ввод численных значений)
- 2 Группы функций, переход между группами производится с помощью кнопок PLUS и MINUS
- 3 Переход от функции к функции производится при помощи кнопки ENTER

7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Функциональная проверка

Неправильное подключение, неправильное сетевое напряжение

Угроза безопасности персонала и сбои в работе прибора!

- Убедитесь в том, что все соединения выполнены должным образом согласно электрической схеме.
- Убедитесь в том, что сетевое напряжение соответствует техническим требованиям, указанным на заводской табличке.

7.2 Включение прибора

Перед первым включением преобразователя необходимо ознакомиться с его эксплуатацией. В частности, следует прочесть информацию, приведенную в разделах "Основные указания по технике безопасности" и "Опции управления". После включения питания выполняется автоматическая диагностика прибора, после чего он переходит в режим измерения.

После этого выполните калибровку датчика согласно указаниям, приведенным в разделе "Калибровка".

После этого следует произвести первоначальную настройку в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе "Быстрая настройка". Значения, установленные пользователем, сохраняются даже при отключении питания.

В преобразователе имеются следующие группы функций (группы функций, доступные только в составе пакета Plus Package, отмечены согласно функциональному описанию):

Режим настройки


- SETUP 1 (НАСТРОЙКА 1) (A)
- SETUP 2 (НАСТРОЙКА 2) (B)
- CURRENT INPUT (ТОКОВЫЙ ВХОД) (Z)
- CURRENT OUTPUT (ТОКОВЫЙ ВЫХОД) (O)
- ALARM (АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ) (F)
- CHECK (ПРОВЕРКА) (P)
- RELAY (РЕЛЕ) (R)
- TEMPERATURE COMPENSATION (ТЕМПЕРАТУРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ) (T)
- CONCENTRATION MEASUREMENT (ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ) (K)
- SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ) (S)
- E+H SERVICE (ОБСЛУЖИВАНИЕ Е+Н) (E)
- INTERFACE (ИНТЕРФЕЙС) (I)
- TEMPERATURE COEFFICIENT (ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ) (D)
- MRS (M)

Режим калибровки


CALIBRATION (КАЛИБРОВКА) (C)



Подробное описание имеющихся групп функций преобразователя приведено в разделе "Конфигурация прибора".

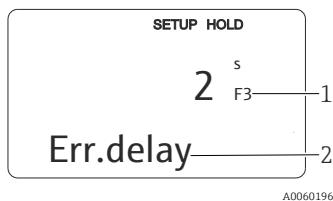

■ 13 Информация на дисплее

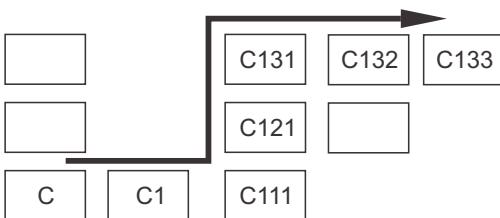

Для каждой функции в соответствующем поле отображается ее код, что облегчает выбор и поиск функций и групп функций
Структура данного кода приведена в соответствующем разделе: → ■ 14. Группы функций обозначаются буквами в первом столбце (см. названия групп функций). Функции в пределах одной группы обозначаются последовательно строкой и столбцом.

A0027502

■ 14 Код функции

7.3 Руководство по быстрому запуску

После включения питания необходимо выполнить настройку наиболее важных функций преобразователя, необходимых для корректного измерения. В данном разделе приведен пример такой настройки.

Пользовательский ввод		Диапазон регулировки (заводские настройки выделены жирным шрифтом)
1.	Нажмите кнопку ENTER.	
2.	Введите код 22 для перехода к выбору меню. Нажмите кнопку ENTER.	
3.	Нажимайте клавишу МИНУС, пока не появится группа функций Service.	
4.	Нажмите клавишу ENTER, чтобы выполнить необходимые настройки.	
5.	S1 Выберите язык в поле S1, например ENG для английского. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	ENG = английский GER = немецкий FRA = французский ITA = итальянский NEL = голландский ESP = испанский
6.	Нажмите одновременно кнопки ПЛЮС и МИНУС, чтобы выйти из группы функций Service.	
7.	Нажимайте кнопку МИНУС, пока не появится группа функций Setup 1.	
8.	Нажмите кнопку ENTER для настройки параметров Setup 1.	

Пользовательский ввод		Диапазон регулировки (заводские настройки выделены жирным шрифтом)
9.	A1 В поле A1 выберите необходимый режим работы, например cond = кондуктивный. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	cond = кондуктивный ind = индуктивный
10.	A2 В поле A2 нажмите кнопку ENTER для подтверждения заводских настроек. (Только если в поле A1 выбран вариант cons, иначе перейдите к этапу 12)	% ppm mg/l TDS = общее количество растворенных твердых веществ None (Отсутствует)
11.	A3 В поле A3 нажмите кнопку ENTER для подтверждения стандартной настройки.	XX.xx X.xxx XXX.x XXXX
12.	A4 В поле A4 нажмите кнопку ENTER для подтверждения стандартной настройки.	auto , $\mu\text{S}/\text{cm}$, mS/cm , S/cm , $\mu\text{S}/\text{m}$, mS/m , S/m
13.	A5 В поле A5 введите точное значение константы ячейки для датчика. Значение константы ячейки указывается в сертификате качества датчика.	0.0025 ... 99.99 cm^{-1}
14.	A6 В поле A6 укажите сопротивление кабеля (относится только к кондуктивным датчикам). или Введите монтажный коэффициент. (Только для кондуктивных датчиков)	Сопротивление кабеля: 0 Ω 0 ... 99.99 Ω Монтажный коэффициент: 1 0.10 ... 5.00
15.	A7 В поле A7 укажите режим выравнивания измеренного значения. При выравнивании измеренного значения происходит усреднение определенного количества отдельных измеренных значений (если A7 = 1, выравнивание не выполняется). Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER. Произойдет возврат к исходному отображению группы функций Setup 1.	1 1 ... 60
16.	Нажмите кнопку МИНУС, пока не появится группа функций Setup 2. Нажмите кнопку ENTER для настройки параметров Setup 2.	
17.	B1 В поле B1 выберите датчик температуры. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	Pt100 Pt1k = Pt 1000 NTC30 Fixed (Фиксированный)
18.	B2 В поле B2 выберите соответствующий тип термокомпенсации для процесса, например lin = линейная. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER. Подробные сведения приведены в разделе "Setup 2".	None (Отсутствует) Lin = линейная NaCl = поваренная соль (IEC 746) Tab = таблица

Пользовательский ввод		Диапазон регулировки (заводские настройки выделены жирным шрифтом)
19.	B3 В поле B3 введите температурный коэффициент а. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	2.1 %/K 0.0 ... 20.0 %/K
20.	B5 В поле B5 отображается текущая температура. При необходимости выполните регулировку датчика температуры в соответствии с измерениями параметров внешней среды. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	Отображается и вводится фактическое значение -10.0 ... 150.0 °C
21.	Отображается разность между измеренной и введенной температурой. Нажмите кнопку ENTER. Произойдет возврат к исходному отображению группы функций Setup 2.	0.0 °C -5.0 ... 5.0 °C
22.	Нажмите кнопку МИНУС для перехода к группе функций Current output. Нажмите клавишу ENTER, чтобы настроить параметры для токовых выходов.	
23.	O1 В поле O1 выберите токовый выход, например Out 1 = выход 1. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	Out 1 Out 2
24.	O2 В поле O2 выберите линейную характеристику. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	Lin = линейная (1) Lin = линейная (1) Sim = моделирование (2)
25.	O211 В поле O211 выберите диапазон токового выхода, например 4 ... 20 mA. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
26.	O212 В поле O212 введите проводимость, соответствующую минимальному значению тока на выходе преобразователя, например 0 µS/cm. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.	Cond/ind: 0.00 µS/cm Conc: 0.00 % Temp: 0.00 °C
27.	O213 В поле O213 введите проводимость, соответствующую максимальному значению тока на выходе преобразователя, например 2000 mS/cm. Подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER. Произойдет возврат к исходному отображению группы функций Current output.	Cond/ind: 2000 mS/cm Conc: 99.99 % Temp: 150 °C
28.	Для переключения в режим измерения одновременно нажмите кнопки ПЛЮС и МИНУС.	

 Перед монтажом индуктивного датчика проводимости необходимо произвести калибровку по воздуху. Более подробная информация приведена в разделе "Калибровка".



71724572

www.addresses.endress.com
