


Kort betjeningsvejledning Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55

Procestrykmåling

FOUNDATION Fieldbus

Tryktransmitter med keramiske og metalliske
måleceller

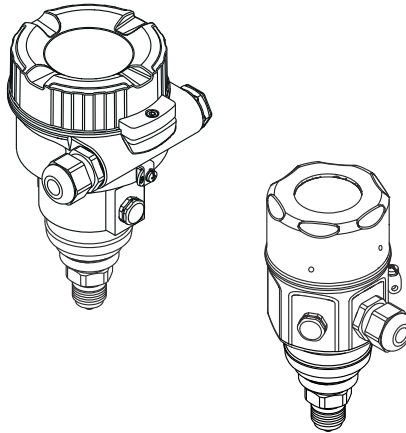

Denne korte betjeningsvejledning er ikke beregnet til at erstatte betjeningsvejledningen vedrørende instrumentet.

Der kan findes yderligere oplysninger om instrumentet i betjeningsvejledningen og den øvrige dokumentation.

Fås til alle instrumentversioner via

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations-app*

1 Medfølgende dokumentation



A0023555

2 Om dette dokument

2.1 Dokumentets funktion

Den korte betjeningsvejledning indeholder alle vigtige oplysninger lige fra modtagelse til første ibrugtagning.

2.2 Anvendte symboler

2.2.1 Sikkerhedssymboler



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der sker dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme dødsfald eller alvorlig personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Der kan forekomme mindre eller mellemstor personskade, hvis denne situation ikke undgås.



Dette symbol angiver oplysninger om procedurer og andre fakta, der ikke medfører personskade.

2.2.2 Elektriske symboler

Jordledning (PE)

Jordklemmer skal være forbundet, før der foretages anden form for tilslutning.

Jordklemmerne findes både indvendigt og udvendigt på instrumentet:

- Indvendig jordklemme: Jordledningen er sluttet til lysnettet.
- Udvendig jordklemme: Instrumentet er sluttet til anlæggets jordforbindelsessystem.

2.2.3 Symboler for bestemte typer oplysninger og grafik

Symboler for bestemte typer oplysninger og grafik



Tilladt

Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte



Forbudt

Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte



Tip

Angiver yderligere oplysninger



Reference til dokumentation



Reference til side



Visuel kontrol



Information eller individuelle trin, der skal følges

1, 2, 3, ...

Delnumre

1, 2, 3

Serie af trin



Resultat af et trin

2.3 Registrerede varemærker

- KALREZ®
Registreret varemærke tilhørende E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA
- TRI-CLAMP®
Registreret mærke tilhørende Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA
- FOUNDATION™ Fieldbus
Registreret varemærke tilhørende FieldComm Group, Austin, USA
- GORE-TEX®-varemærke tilhørende W.L. Gore & Associates, Inc., USA

3 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

3.1 Krav til personalet

Personalet skal opfylde følgende krav til deres arbejdsopgaver:

- ▶ Uddannede, kvalificerede specialister skal være tilstrækkeligt kvalificerede til at udføre denne funktion og opgave
- ▶ Er autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige
- ▶ Kender landets regler
- ▶ De skal sørge for at læse og forstå anvisningerne i vejledningen og supplerende dokumentation samt certifikater (afhængigt af anvendelsen), før arbejdet startes
- ▶ De skal følge anvisningerne og overholde de grundlæggende kriterier

3.2 Tilsigtet brug

Cerabar M er en tryktransmitter til måling af niveau og tryk.

3.2.1 Forudsigelig forkert brug

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert eller utilsigtet brug.

Verificering i grænsetilfælde:

- ▶ I forbindelse med særlige væsker og rengøringsmidler hjælper Endress+Hauser gerne med at verificere korrosionsbestandigheden for væskeholdige materialer, men påtager sig intet ansvar og yder ikke garanti.

3.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Ved arbejde på og med instrumentet:

- ▶ Brug de nødvendige personlige værnemidler i overensstemmelse med landets regler.
- ▶ Slå forsyningsspændingen fra, før instrumentet tilsluttes.

3.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!

- ▶ Anvend kun instrumentet i korrekt teknisk og fejlsikret tilstand.
- ▶ Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

Ombygning af instrumentet

Uautoriserede ændringer af instrumentet er ikke tilladt og kan medføre uventede farer:

- ▶ Hvis det på trods heraf alligevel er nødvendigt at foretage ændringer, skal du rådføre dig med Endress+Hauser.

Reparation

Sådan sikres vedvarende driftssikkerhed og pålidelighed:

- ▶ Udfør kun reparationer på enheden, hvis de udtrykkeligt er tilladt.
- ▶ Overhold landets regler vedrørende reparation af elektriske enheder.
- ▶ Brug kun originale reservedele og originalt tilbehør fra Endress+Hauser.

Farligt område

Sådan undgås fare for personale og anlæg, når instrumentet anvendes i et farligt område (f.eks. eksplosionsbeskyttelse, sikkerhed for beholdere under tryk):

- ▶ Kontrollér ud fra typeskiltet, om den bestilte enhed er tilladt til den tilsigtede brug i det farlige område.
- ▶ Overhold specifikationerne i den separate supplerende dokumentation, som er en integreret del af denne vejledning.

3.5 Produktsikkerhed

Denne måleenhed er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så den opfylder de højeste sikkerhedskrav, og er testet og udleveret fra fabrikken i en tilstand, hvor den er sikker at anvende.

Den opfylder de generelle sikkerhedskrav og lovmæssige krav. Den er også i overensstemmelse med de EU-direktiver, der fremgår af enhedens EU-overensstemmelseserklæring. Endress+Hauser bekræfter dette med sin brug af CE-mærkningen.

4 Modtagelse og produktidentifikation

4.1 Modtagelse



A0016870

- Er ordrekoden på følgesedlen (1) den samme som ordrekoden på produktmærkaten (2)?
- Er produkterne ubeskadigede?
- Stemmer typeskiltets data overens med ordrespecifikationen og følgesedlen?
- Er der tilgængelig dokumentation?
- Om nødvendigt (se typeskilt): Er sikkerhedsanvisningerne (XA) fulgt?

i Hvis et af disse kriterier ikke er opfyldt, skal du kontakte dit Endress+Hauser-salgscenter.

4.2 Opbevaring og transport

4.2.1 Opbevaringsforhold

Brug den originale emballage.

Opbevar måleinstrumentet på et rent og tørt sted, og beskyt det mod rystelser (EN 837-2).

4.2.2 Transport af produktet til målestedet

ADVARSEL

Forkert transport!

Huset og membranen kan blive beskadigede, og der er risiko for personskade!

- ▶ Transporter måleinstrumentet til målestedet i den originale emballage eller med procestilslutningen.
- ▶ Følg sikkerhedsanvisningerne og transportbetingelserne for enheder på over 18 kg (39,6 lbs).
- ▶ Brug ikke kapillærer til at bære membrantætningerne.

5 Montering

5.1 Krav til montering

5.1.1 Generelle installationsanvisninger

- Instrumenter med G 1 1/2-gevind:
Når instrumentet skrues fast i tanken, skal fladtætningen være placeret på procestilslutningens overflade. Procesmembranen må ikke forsegles med hamp eller lignende materialer for at beskytte den mod yderligere trækpåvirkning.
- Instrumenter med NPT-gevind:
 - Vikl teflontape rundt om gevindet for at forsegle det.
 - Instrumentet må kun tilspændes med en sekskantmøtrik. Undgå at dreje huset.
 - Undgå at overspænde gevindet under fastskruining. Maks. tilspændingsmoment: 20 til 30 Nm (14.75 til 22.13 lbf ft)
- For følgende procestilslutninger er der specificeret et tilspændingsmoment på maks. 40 Nm (29.50 lbf ft):
 - Gevind ISO228 G1/2 (ordremulighed "GRC" eller "GRJ" eller "G0J")
 - Gevind DIN13 M20 x 1,5 (ordremulighed "G7J" eller "G8J")

5.1.2 Monteringssensormoduler med PVDF-gevind

ADVARSEL

Risiko for skader på procestilslutningen!

Risiko for personskade!

- ▶ Sensormoduler med PVDF-gevind skal installeres med det medfølgende monteringsbeslag!

ADVARSEL

Materialertræthed pga. tryk og temperatur!

Risiko for personskade, hvis delene revner! Gevindet kan blive løst, hvis det udsættes for højt tryk og høje temperaturbelastninger.

- ▶ Gevindets integritet skal regelmæssigt kontrolleres. Desuden kan det være nødvendigt at stramme gevindet igen med det maksimale tilspændingsmoment på 7 Nm (5.16 lbf ft). Det anbefales at forsegle 1/2" NPT-gevindet med teflontape.


5.2 Installationsvejledning til instrumenter uden membrantætninger – PMP51, PMC51

BEMÆRK

Beskadigelse af instrumentet!


Hvis et opvarmet instrument afkøles under rengøringen (f.eks. med koldt vand), opstår der et midlertidigt vakuum, så der kan trænge vand ind i sensoren gennem trykkompenseringselementet (1).

- ▶ Monter instrumentet på følgende måde.

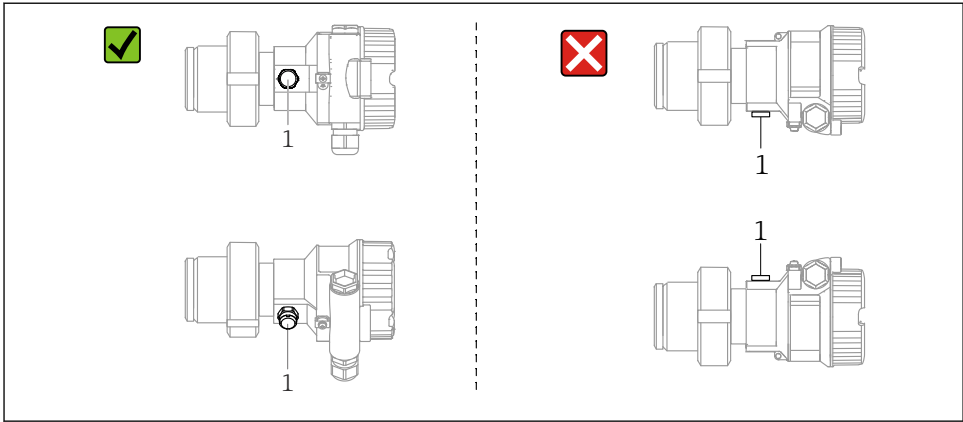

A0028471

- Trykkompenseringen og GORE-TEX®-filtret (1) skal holdes fri for urenheder.
- Cerabar M-transmittere uden membrantætning installeres i henhold til normerne for manometre (DIN EN 837-2). Vi anbefaler, at der anvendes afspærringsventiler og vandlommerør. Retningen afhænger af måleopgaven.
- Procesmembraner må ikke rengøres eller berøres med hårde eller skarpe genstande.
- Instrumentet skal installeres som følger for at overholde kravene til renseevne i ASME-BPE (Del SD om renseevne):

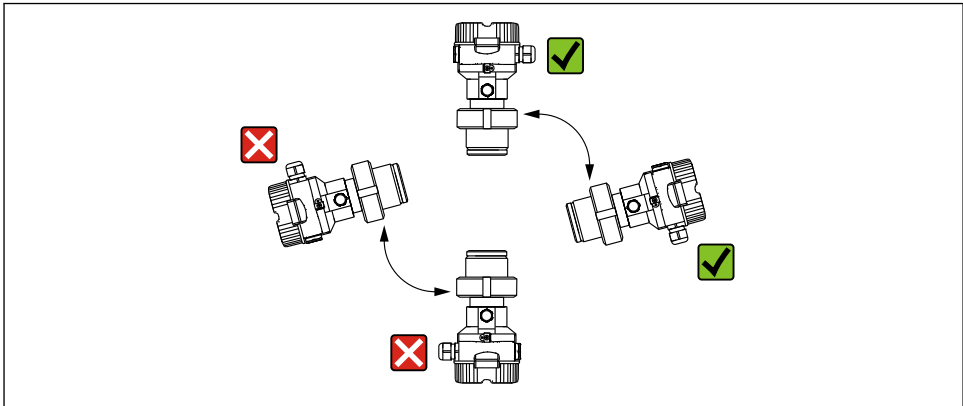

A0028472

5.2.1 Trykmåling i gasser

Installer Cerabar M med afspærringsventilen over aftapningspunktet, så eventuel kondens kan flyde ind i processen.

5.2.2 Trykmåling i dampe

- Installer Cerabar M med vandlommerøret under aftapningspunktet.
- Fyld vandlommerøret med væske før ibrugtagning. Vandlommerøret reducerer temperaturen til næsten omgivende temperatur.

5.2.3 Trykmåling i væske

Installer Cerabar M med afspærringsventil under eller på niveau med aftapningspunktet.

5.3 Installationsvejledning til enheder med membrantætning – PMP55

- Cerabar M-instrumenter med membrantætninger monteres med skruer, flanger eller klamper afhængigt af membrantætningstypen.
- Bemærk, at væskesøjlernes hydrostatiske tryk i kapillarrøret kan forårsage nulpunktsforskydning. Nulpunktsforskydningen kan korrigeres.
- Membrantætningens procesmembran må ikke rengøres eller berøres med hårde eller spidse genstande.
- Beskyttelsen på procesmembranen må først fjernes umiddelbart før installation.

BEMÆRK

Forkert håndtering!

Beskadigelse af instrumentet!

- ▶ En membrantætning og tryktransmitteren danner tilsammen et lukket, oliefyldt kalibreret system. Hullet til væskepåfyldning er forseget og må ikke åbnes.
- ▶ Hvis der bruges et monteringsbeslag, skal det sikres, at der er tilstrækkelig trækaflastning for kapillærerne, så de ikke bøjes (bøjningsradius ≥ 100 mm (3.94 in)).
- ▶ Bemærk anvendelsesgrænserne for påfyldningsolien til membrantætningen, der er angivet i de tekniske oplysninger til Cerabar M TI00436P i afsnittet "Planlægningsvejledning til systemer med membrantætning".

BEMÆRK

For at opnå mere præcise måleresultater og undgå fejl i instrumentet skal kapillarrørene monteres på følgende måde:

- ▶ Vibrationsfrit (for at undgå yderligere trykudsving)
- ▶ Ikke i nærheden af varme- eller kølelinjer
- ▶ Isoleret, hvis den omgivende temperatur er under eller over referencetemperaturen
- ▶ Installer med en bøjeradius ≥ 100 mm (3.94 in)!
- ▶ Brug ikke kapillærerne til at bære membrantætningerne!

6 Elektrisk tilslutning

6.1 Krav til tilslutning

6.1.1 Afskærmning/potentialudligning

- Der opnås optimal afskærmning mod støj, hvis afskærmningen er tilsluttet på begge sider (i skabet og på instrumentet). Hvis der kan forekomme potentialudligningsstrømme på anlægget, skal afskærmningen kun forbindes til jord i den ene side, helst ved transmitteren.
- Ved brug i farlige områder skal gældende regler overholdes.
Der medfølger som standard en separat Ex-dokumentation med yderligere tekniske data og anvisninger til alle Ex-systemer. Slut alle instrumenter til den lokale potentialudligning.

6.2 Tilslutning af instrumentet

ADVARSEL


Forsyningsspænding kan være tilsluttet!

Risiko for elektrisk stød/eksplosion!

- ▶ Sørg for, at der ikke aktiveres ukontrollerede processer på anlægget.
- ▶ Slå forsyningsspændingen fra, før instrumentet tilsluttes.
- ▶ Ved brug af måleenheden i farlige områder skal installationen foretages i overensstemmelse med gældende nationale standarder og bestemmelser samt sikkerhedsanvisningerne og de tilhørende installations- eller kontroltegninger.
- ▶ Instrumentet skal udstyres med en velegnet kredsløbsafbryder i overensstemmelse med IEC/EN61010.
- ▶ Enheder med indbygget overspændingssikring skal være jordet.
- ▶ Der er integrerede beskyttelseskredse mod omvendt polaritet, højfrekvent støj og overspændingsspidser.

Tilslut instrumentet i følgende rækkefølge:


1. Kontrollér, at forsyningsspændingen stemmer overens med forsyningsspændingen på typeskiltet.
2. Slå forsyningsspændingen fra, før instrumentet tilsluttes.
3. Fjern husdækslet.
4. Før kablet gennem pakningen. Det anbefales at bruge et snoet, skærmet tolederkabel.
5. Tilslut instrumentet som vist i nedenstående diagram.
6. Skru husets dæksel fast.
7. Slå forsyningsspændingen til.

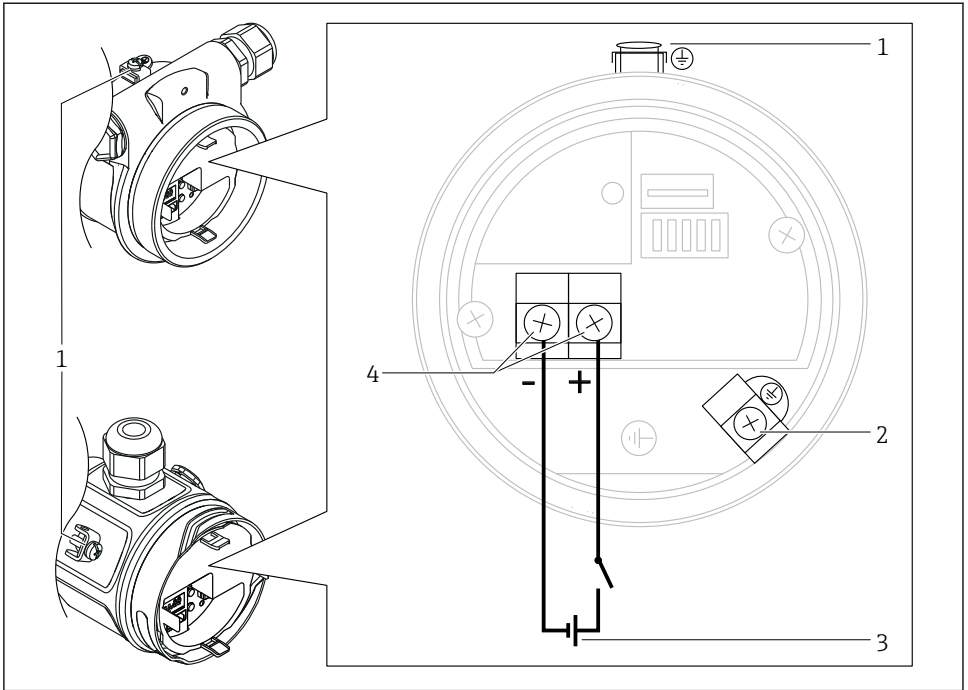

A0029967

- 1 Ekstern jordklemme
- 2 Jordingsklemme
- 3 FOUNDATION Fieldbus: Forsyningsspænding: 9...32 VDC (strømforsyning)
- 4 Klemmer til forsyningsspænding og signal


6.2.1 Tilslutning af kabelversionen (alle instrumentversioner)

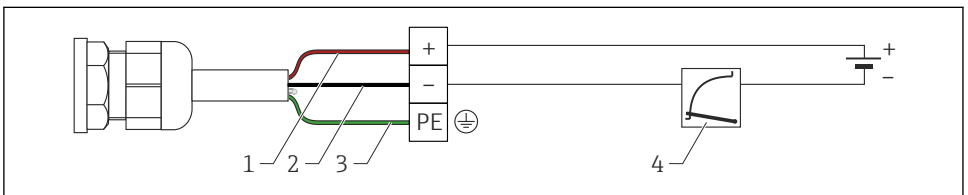

A0019991

- 1 RD = rød
- 2 BK = sort
- 3 GNYE = grøn
- 4 4 til 20 mA

6.2.2 Tilslutning af instrumenter med 7/8" stik

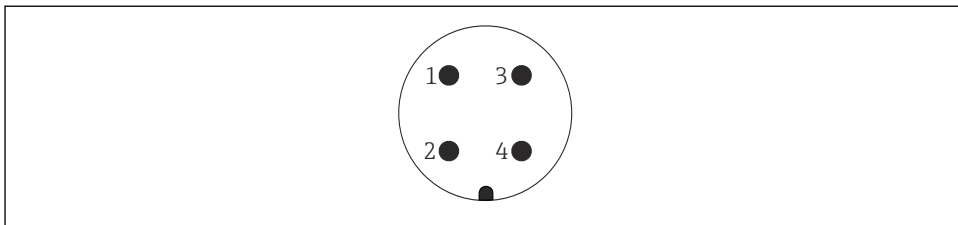

A0011176

- 1 *Signal -*
- 2 *Signal +*
- 3 *Afskærmning*
- 4 *Ikke tildelt*

6.2.3 Forsyningsspænding

FOUNDATION Fieldbus

Version til ikke-eksplosionsfarlige områder: 9 til 32 V DC

6.2.4 Strømforbrug

16 mA \pm 1 mA, aktiveringsstrøm svarer til IEC 61158-2, punkt 21.

6.2.5 Klemmer

- Forsyningsspænding og intern jordklemme: 0.5 til 2.5 mm² (20 til 14 AWG)
- Udvendig jordklemme: 0.5 til 4 mm² (20 til 12 AWG)

6.2.6 Kabelspecifikation

FOUNDATION Fieldbus


Brug et snoet, skærmet tolederkabel, helst kabeltype A.



Yderligere oplysninger om kabelspecifikationerne kan findes i betjeningsvejledningen BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", FOUNDATION Fieldbus Guideline og IEC 61158-2 (MBP).

7 Betjeningsmuligheder


7.1 Betjening uden en betjeningsmenu

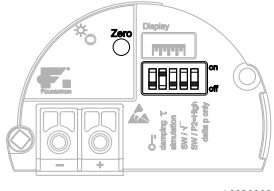Betjeningsmuligheder	Forklaring	Grafik	Beskrivelse
Lokal betjening uden instrumentdisplay	Instrumentet betjenes ved hjælp af betjeningsstasterne og DIP-switchene på den elektroniske indsats.		→ 13

7.1.1 Betjeningselementernes position


Betjeningsstasterne og DIP-switchene findes på instrumentets elektroniske indsats.

FOUNDATION Fieldbus

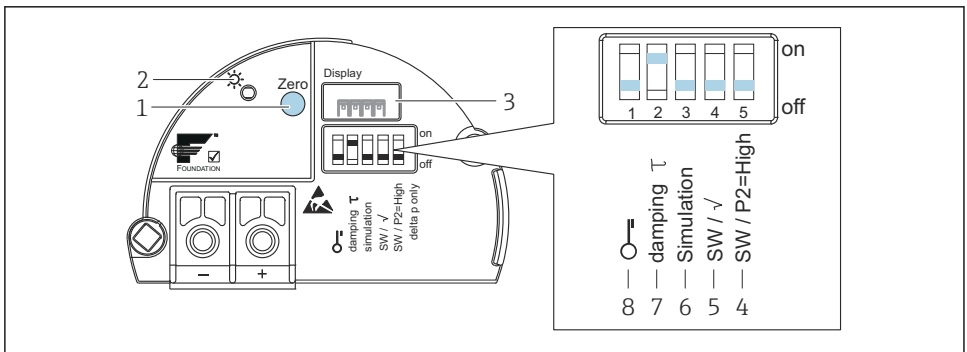

- 1 Betjeningsstast til nuljustering af positionen (Nul) eller nulstilling
- 2 Grøn LED-indikator, som viser, at instrumentet kører
- 3 Åbning til lokalt display (ekstraudstyr)
- 4 DIP-switch kun til Deltabar M
- 5 DIP-switch kun til Deltabar M
- 6 DIP-switch til simuleringstilstand
- 7 DIP-switch til aktivering/deaktivering af dæmpning
- 8 DIP-switch til låsning/oplåsning af relevante parametre for den målte værdi

DIP-switchenes funktion

Symbol/ mærkning	Switchens position	
	"fra"	"til"
 A0011978	Enheden er låst op. Det er muligt at redigere relevante parametre for den målte værdi.	Enheden er låst. Det er ikke muligt at redigere relevante parametre for den målte værdi.
damping τ	Dæmpning er deaktiveret. Outputsignalet følger ændringer i den målte værdi uden nogen forsinkelse.	Dæmpning er aktiveret. Outputsignalet følger ændringer i den målte værdi med forsinkelsen τ . ¹⁾
Simulering	Simuleringstilstanden er deaktiveret (standardindstilling).	Simuleringstilstanden er aktiveret.

- 1) Værdien for tidsforsinkelsen kan konfigureres via betjeningsmenuen ("Setup" → "Damping"). Standardindstilling: $\tau = 2$ s eller iht. ordrespecifikationen.

Betjeningselementernes funktion

Tast	Betydning
Zero holdes inde i mindst 3 sekunder	Positionsjustering Tryk på tasten i mindst 3 sekunder. LED-indikatoren på elektronikindsatsen lyser kortvarigt, hvis det anvendte tryk er accepteret til positionsjustering. Se også det følgende afsnit "Nuljustering af position på stedet."
Zero holdes inde i mindst 12 sekunder	Reset Alle parametrene nulstilles til standardindstillingerne i den bestilte konfiguration.


Positionsjustering på stedet

- Betjening skal være låst op.
- Instrumentet er som standard konfigureret for måletilstanden "Pressure" (Cerabar, Deltabar) eller måletilstanden "Level" (Deltapilot).
Betjening via FF-konfigurationsprogram: I tryktransducerblokken kan du ændre måletilstanden ved hjælp af parameteren PRIMARY_VALUE_TYPE.
- Det anvendte tryk skal være inden for sensorens normale trykgrænser. Se oplysningerne på typeskiltet.
- Synkroniser parameterdatabasen ved at udføre handlingen "Reconcile device" (efter positionsjustering) med FF-værten.

Udfør positionsjustering:

1. Der forefindes tryk ved instrumentet.
2. Tryk på tasten i mindst 3 sekunder.
3. Hvis LED-indikatoren på elektronikindsatsen lyser kortvarigt, er det anvendte tryk accepteret til positionsjustering. Hvis LED-indikatoren ikke lyser, er det anvendte tryk ikke accepteret. Inputgrænserne skal overholdes. Læs mere om fejlmeddelelser i betjeningsvejledningen.


7.2 Betjening med instrumentdisplay (tilvalg)

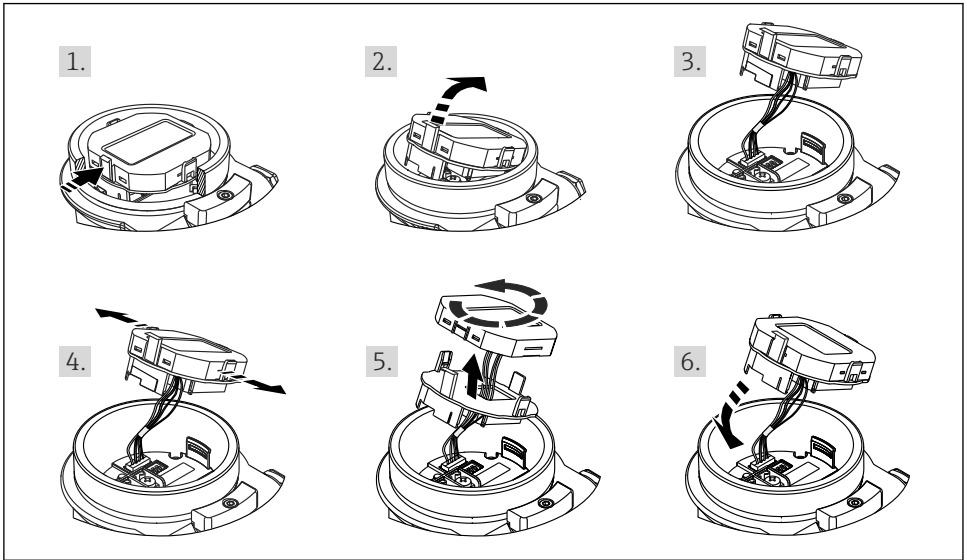

A0028500

Funktioner:



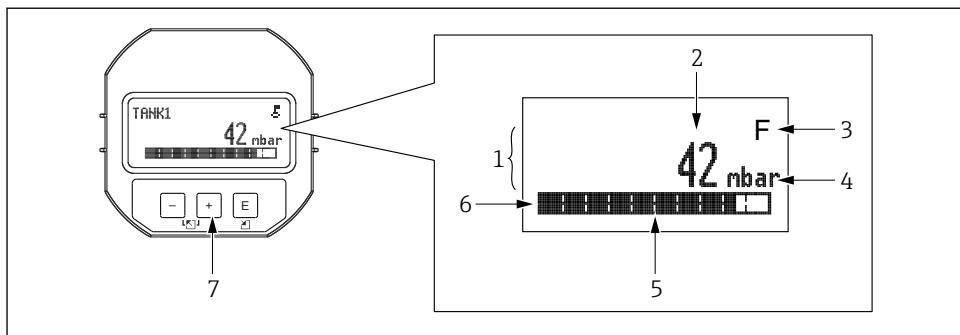




- 8-cifret display med den målte værdi, inklusive tegn og decimalpunkter.
- Søjlediagram som grafisk visning af den aktuelle målte trykværdi i forhold til det indstillede trykomsråde i tryktransducerblokken. Trykområdet indstilles vha. parameteren SCALE_IN (via FF-konfigurationsprogram, ikke via lokalt display).
- Tre betjeningsknappe
- Enkel og komplet menuvejledning med inddeling af parametre i niveauer og grupper
- Hver parameter har en 3-cifret parameterkode til nem navigation
- Displayet kan konfigureres med individuelle krav og ønsker, f.eks. sprog, skiftende visning, visning af andre målte værdier som f.eks. sensortemperatur og kontrastindstilling
- Omfattende diagnosticeringsfunktioner (fejldiagnose og advarsler osv.)












A0030013

- 1 Hovedlinje
- 2 Værdi
- 3 Symbol
- 4 Måleenhed
- 5 Søjlediagram
- 6 Informationslinje
- 7 Betjeningsknapper

Den følgende tabel illustrerer de symboler, der kan blive vist på det lokale display. Der kan vises op til fire symboler samtidigt.

 

 

Symbol	Betydning
 A0018154	Låsesymbol Instrumentet er låst og kan ikke betjenes. Lås instrumentet op, .
 A0018155	Kommunikationssymbol Dataoverførsel via kommunikation
 A0013958	Fejlmeddelelsen "Out of specification" Instrumentet er uden for de tekniske specifikationer (f.eks. under opstart eller rengøring).
 A0013959	Fejlmeddelelsen "Service mode" Instrumentet er i servicetilstand (f.eks. under en simulering).
 A0013957	Fejlmeddelelsen "Maintenance required" Der skal udføres vedligeholdelse. Den målte værdi forbliver gyldig.
 A0013956	Fejlmeddelelsen "Failure detected" Der er opstået en driftsfejl. Den målte værdi er ikke længere gyldig.
 A0018156	Simuleringssymbol Simuleringstilstand er aktiveret. DIP-switch 2 for simulering er indstillet til "On".

7.2.1 Betjeningsknapper på displayet og betjeningsmodulet

Betjeningsknap(per)	Betydning
 A0017879	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naviger nedad i valglisten ▪ Rediger de numeriske værdier eller tegn i en funktion
 A0017880	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Naviger opad i valglisten ▪ Rediger de numeriske værdier eller tegn i en funktion
 A0017881	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bekræft indtastede data ▪ Spring til næste punkt ▪ Vælg et menupunkt, og aktiver redigeringstilstand
 og  A0017879 og A0017881	Indstilling af kontrast på det lokale display: mørkere
 og  A0017880 og A0017881	Indstilling af kontrast på det lokale display: lysere
 og  A0017879 og A0017880	<p>ESC-funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Afslut redigeringstilstand for en parameter uden at gemme den ændrede værdi ▪ Du er på et valgniveau i en menu. Hver gang du trykker på knapperne samtidigt, går du et niveau op i menuen.

7.2.2 Betjeningsseksempel: Parametre på en valgliste

Eksempel: Valg af "Deutsch" som sprog i menuen.

	Sprog	000	Betjening
1	✓ English Deutsch		"English" er standardindstillingen i sprogmenuen. Et foranstillet ✓ ud for menuteksten angiver, at funktionen er aktiv.
2	Deutsch ✓ English		Vælg "Deutsch" ved hjælp af  eller  .
3	✓ Deutsch English		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vælg  for at bekræfte. Et foranstillet ✓ ud for menuteksten viser det aktive valg ("Deutsch" er nu valgt i sprogmenuen). ▪ Brug  til at afslutte redigeringstilstanden for parameteren.

7.2.3 Betjeningsseksempel: Parametre, som kan defineres af brugeren

Eksempel: Indstilling af parameteren "Set URV (014)" fra 100 mbar (1.5 psi) til 50 mbar (0.75 psi).

Menusti: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

	Set URV	014	Betjening
1	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Den parameter, der skal ændres, vises på det lokale display. Måleenheden "mbar" er defineret i en anden parameter og kan ikke ændres her.
2	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Tryk på <input type="checkbox"/> eller <input type="checkbox"/> for at gå til redigeringsstilstand. Det første ciffer er markeret med sort.
3	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Brug knappen <input type="checkbox"/> til at ændre "1" til "5". Tryk på knappen <input type="checkbox"/> for at bekræfte "5". Markøren springer til den næste position (markeret med sort). Bekræft "0" med <input type="checkbox"/> (anden position).
4	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Det tredje ciffer fremhæves med sort og kan nu redigeres.
5	<input type="text" value="5 0 ↵ . 0 0 0"/>	mbar	Brug knappen <input type="checkbox"/> til at skifte til symbolet "↵". Brug <input type="checkbox"/> til at gemme den nye værdi og afslutte redigeringsstilstanden. Se næste grafik.
6	<input type="text" value="5 0 . 0 0 0"/>	mbar	Den nye værdi for den øvre områdeværdi er 50 mbar (0.75 psi). Brug <input type="checkbox"/> til at afslutte redigeringsstilstanden for parameteren. Brug <input type="checkbox"/> eller <input type="checkbox"/> til at vende tilbage til redigeringsstilstanden.

7.2.4 Betjeningseksempel: Accept af det aktuelle tryk

Eksempel: Indstilling af positionsjustering.

Menusti: Hovedmenu → Setup → Position adjustment

	Position adjustment	007	Betjening
1	✓ Cancel Confirm		Trykket til positionsjustering forefindes ved enheden.
2	Cancel ✓ Confirm		Tryk på <input type="checkbox"/> eller <input type="checkbox"/> for at skifte til valget "Confirm". Det aktive valg fremhæves med sort.
3	Adjustment has been accepted! (Justeringen er godkendt!)		Brug knappen <input type="checkbox"/> til at godkende det anvendte tryk som positionsjustering. Instrumentet bekræfter justeringen og går tilbage til parameteren "Position adjustment".
4	✓ Cancel		Brug <input type="checkbox"/> til at afslutte redigeringsstilstanden for parameteren.

Position adjustment	007	Betjening
Confirm		

8 Ibrugtagning

Instrumentet er som standard konfigureret til måletilstanden "Pressure".

Måleområdet og måleenheden for den overførte målte værdi er som angivet på typeskiltet.

ADVARSEL

Det tilladte procestryk overstiges!

Risiko for personskade, hvis delene revner! Der vises advarsler, hvis trykket er for højt.

- ▶ Hvis instrumentet registrerer et tryk, som er under det mindste tilladte tryk eller over det maksimale tilladte tryk, vises følgende meddelelser efter hinanden (afhængigt af indstillingen for parameteren "Alarm behavior" (050):): "S140 Working range P" eller "F140 Working range P" "S841 Sensor range" eller "F841 Sensor range" "S971 Adjustment" Brug kun instrumentet inden for sensorens grænseområder
- ▶ Brug kun instrumentet inden for sensorens grænseområder!

BEMÆRK

Det tilladte procestryk underskrides!

Der vises meddelelser, hvis trykket er for højt.

- ▶ Hvis instrumentet registrerer et tryk, som er under det mindste tilladte tryk eller over det maksimale tilladte tryk, vises følgende meddelelser efter hinanden (afhængigt af indstillingen for parameteren "Alarm behavior" (050):): "S140 Working range P" eller "F140 Working range P" "S841 Sensor range" eller "F841 Sensor range" "S971 Adjustment" Brug kun instrumentet inden for sensorens grænseområder
- ▶ Brug kun instrumentet inden for sensorens grænseområder!

8.1 Ibrugtagning med en betjeningsmenu

8.1.1 Valg af sprog, måletilstand og måleenhed for tryk

Language (000)

Navigation

 Hovedmenu → Language

Skrivetilladelse

Operator/Maintenance/Expert

Beskrivelse

Vælg menusproget for det lokale display.



Valg	<ul style="list-style-type: none"> ■ English ■ Et andet sprog (som vælges ved bestilling af enheden) ■ Et tredje sprog hvis relevant (sproget på produktionsstedet)
Standardindstilling	English

Press. eng. unit (125)

Skrivetilladelse	Operator/Maintenance/Expert
Beskrivelse	Vælg måleenheden for tryk. Hvis der vælges en ny måleenhed for tryk, konverteres alle trykspecifikke parametre og vises med den nye måleenhed.
Valg	<ul style="list-style-type: none"> ■ mbar, bar ■ mmH₂O, mH₂O ■ inH₂O, ftH₂O ■ Pa, kPa, MPa ■ psi ■ mmHg, inHg ■ kgf/cm²
Standardindstilling	mbar eller bar afhængigt af sensorens nominelle måleområde eller som angivet i ordrespecifikationerne.

8.1.2 Position adjustment

Corrected press. (172)

Navigation	  Setup → Corrected press.
Skrivetilladelse	Operator/Maintenance/Expert
Beskrivelse	Viser det målte tryk efter finindstilling af sensor og positionsjustering.
Bemærk	Hvis værdien ikke er "0", kan den korrigeres til "0" ved hjælp af positionsjustering.

Pos. zero adjust (007) (overtrykssensorer)

Skrivetilladelse	Operator/Maintenance/Expert
Beskrivelse	Nuljustering af position – det er ikke nødvendigt at kende trykforskellen mellem nul (referencepunktet) og det målte tryk.
Eksempel	<ul style="list-style-type: none">▪ Målt værdi = 2.2 mbar (0.033 psi)▪ Den målte værdi kan tilpasses under parameteren "Pos. zero adjust". Vælg indstillingen "Confirm". Det vil sige, at du tildeler det aktuelle tryk værdien 0,0.▪ Målt værdi (efter "pos. zero adjustment") = 0,0 mbar▪ Den aktuelle værdi korrigeres også.
Valg	<ul style="list-style-type: none">▪ Bekræft▪ Annuller
Standardindstilling	Annuller

Calib. offset (192) / (008) (absolut tryksensor)

Skrivetilladelse	Maintenance/Expert
Beskrivelse	Positionsjustering – det er nødvendigt at kende forskellen mellem det indstillede punkt og det målte tryk.
Eksempel	<ul style="list-style-type: none">▪ Målt værdi = 982.2 mbar (14.73 psi)▪ Den målte værdi korrigeres med den angivne værdi, f.eks. 2.2 mbar (0.033 psi) via parameteren "Calib. offset". Det betyder, at du tildeler værdien til det aktuelle tryk 980.0 mbar (14.7 psi).▪ Målt værdi (efter nuljustering af position) = 980.0 mbar (14.7 psi)▪ Den aktuelle værdi korrigeres også.
Standardindstilling	0,0

8.2 Konfiguration af trykmåling

8.2.1 Kalibrering uden referencetryk (tørkalibrering)



Kalibrering er kun muligt med FieldCare.

Eksempel:

I dette eksempel konfigureres et instrument med en 400 mbar (6 psi) sensor til 0 til +300 mbar (0 til 4.5 psi) måleområdet, dvs. tildeles henholdsvis 0 mbar og 300 mbar (4.5 psi).

Forudsætning:

Der er tale om en teoretisk kalibrering, dvs. de nedre og de øvre trykværdier kendes.



På grund af instrumentets placering kan der forekomme trykskift i den målte værdi, dvs. at den målte værdi ikke er nul i situationer uden tryk. Læs mere om, hvordan du foretager positionsjustering, under → 19.

Beskrivelse	
1	<p>Vælg måletilstanden "Pressure" via parameteren "Measuring Mode". Menusti: Setup → Measuring mode</p> <p> ADVARSEL</p> <p>Ændring af måletilstanden påvirker områdeværdien (URV) Det medfører risiko for overløb.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hvis måletilstanden ændres, skal den indstillede områdeværdi (URV) kontrolleres i betjeningsmenuen "Setup" og justeres efter behov.
2	Vælg en måleenhed for tryk via parameteren "Scale in. press eng. unit", f.eks. "mbar" som i dette eksempel. Menusti: Setup → Scale in. press. eng. unit
3	Indtast en trykværdi på 0 mbar via parameteren "Scale in. set LRV". Menusti: Expert → Communication → Transducer Block Pressure → "Scale in. set LRV"
4	Indtast en trykværdi på 300 mbar (4,35 psi) via parameteren "Scale in. set URV". Menusti: Expert → Communication → Transducer Block Pressure → Scale in. set URV
5	Resultat: Måleområdet konfigureres til 0 til +300 mbar (0 til 4.5 psi).



71555458

www.addresses.endress.com
