Válido a partir da versão 04.01 (versão do dispositivo) Products

Services

# Instruções de operação **iTEMP TMT162**

Transmissor de temperatura em campo Comunicação HART®







Solutions



iTEMP TMT162 Sumário

### Sumário

1	Sobre este documento	4	8.2	Ligar o equipamento	31
1.1	Função do documento e modo de usar		8.3	Proteção das configurações contra acesso não autorizado	31
1.2	Símbolos			autorizado	71
1.3	Documentação		9	Diagnóstico e localização de falhas .	33
1.4	Marcas comerciais registradas	6		-	
_	T . ~ 1	_	9.1 9.2	3	33
2	Instruções de segurança	7	9.2 9.3	Visão geral das informações de diagnóstico Lista de diagnóstico	
2.1	Especificações para o pessoal		9.4	Histórico do firmware	39
2.2	Uso indicado				
2.3	Segurança no local de trabalho		10	Manutenção	39
2.4 2.5	Segurança operacional		10.1	Limpeza	39
2.6	Segurança de TI		10.1	Limpeza	22
			11	Reparo	40
3	Recebimento e identificação do		11.1	•	40
	produto	R	11.1	Notas gerais	40
2 1	•		11.3	Devolução	42
3.1 3.2	Recebimento		11.4	Descarte	42
3.3	Certificados e aprovações				
3.4	Armazenamento e transporte		12	Acessórios	42
			12.1	Acessórios específicos do equipamento	42
4	Instalação	11	12.2	Acessórios específicos do serviço	
4.1	Requisitos de instalação	11	12.3	Produtos de sistema	44
4.2		11			
4.3	3 1 3	13	13	Dados técnicos	45
4.4	Verificação pós-instalação	13	13.1	Entrada	45
_	0 0 1/		13.2	Saída	
5	Conexão elétrica	14	13.3	Fonte de alimentação	
5.1	1	14	13.4 13.5	Características de desempenho	
5.2		14	13.6	Construção mecânica	
5.3 5.4		16 18	13.7	Certificados e aprovações	
5.5		20		1 3	
5.6		20	14	Menu de operações e descrição de	
	3 1			parâmetros	61
6	Opções de operação	21	14.1	Menu "Setup"	
6.1	Visão geral das opções de operação	21	14.2	Menu "Diagnostics"	
6.2	Estrutura e função do menu de operação	24	14.3	Menu "Especialista"	93
6.3	Acesso ao menu de operação através da				
	ferramenta de operação	26	Índic	e 1	19
7	Integração do sistema	28			
7.1	Variáveis do equipamento HART e valores				
7.1	1 1	28			
7.2	Variáveis do equipamento e valores de	20			
	medição	29			
7.3	Comandos HART® suportados	29			
0	Comissionamento	21			
8		31			
8.1	Verificação pós instalação	31			

Sobre este documento iTEMP TMT162

#### 1 Sobre este documento

#### 1.1 Função do documento e modo de usar

#### 1.1.1 Função do documento

Estas Instruções de Operação contêm todas as informações necessárias nas diversas fases do ciclo de vida do equipamento: da identificação do produto, recebimento e armazenamento à instalação, conexão, operação e comissionamento até a localização de falhas, manutenção e descarte.

#### Instruções de segurança (XA) 1.1.2

Quando utilizar em áreas classificadas, as normas nacionais relevantes devem ser observadas. Documentação separada específica Ex é fornecida para sistemas de medição que são utilizados em áreas classificadas. Esta documentação é parte integrante destas Instruções de operação. As especificações de instalação, os dados de conexão e as instruções de segurança que ela contém devem ser estritamente observados! Certifique-se de usar a documentação correta específica Ex para o equipamento adequado com aprovação para uso em áreas classificadas! O número da documentação Ex (XA...) específica é fornecido na etiqueta de identificação. Se os dois números (na documentação Ex e na etiqueta de identificação) forem idênticos, então, você pode usar esta documentação específica Ex.

#### 1.1.3 Segurança funcional



Consulte o Manual de segurança SD01632T quanto ao uso dos equipamentos aprovados em sistemas de proteção conforme IEC 61508.

#### 1.2 Símbolos

#### 1.2.1 Símbolos de segurança

#### **PERIGO**

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada resultará em ferimento grave ou fatal.

#### **⚠** ATENÇÃO

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento grave ou fatal.

Esse símbolo alerta sobre uma situação perigosa. Se a situação não for evitada pode resultar em ferimento leve ou médio.

Esse símbolo contém informações sobre os procedimento e outros fatos que não resultam em ferimento.

#### 1.2.2 Símbolos elétricos

Símbolo	Significado	
===	Corrente contínua	
~	orrente alternada	
$\overline{\sim}$	Corrente contínua e corrente alternada	

iTEMP TMT162 Sobre este documento

Símbolo	Significado	
=	<b>Conexão de aterramento</b> Um terminal aterrado que, no que concerne o operador, está aterrado através de um sistema de aterramento.	
	Conexão de equalização potencial (PE: terra de proteção)  Terminais de terra devem ser conectados ao terra antes de estabelecer quaisquer outras conexões.	
	Os terminais de terra são localizados dentro e fora do equipamento:  Terminal terra interno: a equalização potencial está conectada à rede de fornecimento.  Terminal de terra externo: conecta o equipamento ao sistema de aterramento da fábrica.	

### 1.2.3 Símbolos para certos tipos de informação

Símbolo	Significado	
<b>✓</b>	Permitido Procedimentos, processos ou ações que são permitidas.	
	Preferido Procedimentos, processos ou ações que são preferidas.	
X	Proibido Procedimentos, processos ou ações que são proibidas.	
i	Dica Indica informação adicional.	
[i	Verifique a documentação	
A	Consulte a página	
	Referência ao gráfico	
1. , 2. , 3	Série de etapas	
L_	Resultado de uma etapa	
?	Ajuda em caso de problema	
	Inspeção visual	

### 1.2.4 Símbolos de ferramentas

Símbolo	Significado
00	Chave de fenda plana
A0011220	
06	Chave de fenda Phillips
A0011219	
	Chave Allen
A0011221	
as a	Chave de boca
A0011222	
0	Chave de fenda Torx
A0013442	

Sobre este documento iTEMP TMT162

#### 1.3 Documentação

Para uma visão geral do escopo da respectiva Documentação técnica, consulte:

• Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): insira o número de série da etiqueta de identificação

• Aplicativo de Operações da Endress+Hauser: Insira o número de série da etiqueta de identificação ou escaneie o código de matriz na etiqueta de identificação.

#### 1.3.1 Função do documento

A documentação a seguir pode estar disponível dependendo da versão pedida:

Tipo de documento	Objetivo e conteúdo do documento		
Informações técnicas (TI)	Assistência para o planejamento do seu dispositivo O documento contém todos os dados técnicos sobre o equipamento e fornece uma visão geral dos acessórios e outros produtos que podem ser solicitados para o equipamento.		
Resumo das instruções de operação (KA)	Guia que orienta rapidamente até o 1º valor medido O Resumo das instruções de operação contém todas as informações essenciais desde o recebimento até o comissionamento inicial.		
Instruções de operação (BA)	Seu documento de referência As instruções de operação contêm todas as informações necessárias em várias fases do ciclo de vida do equipamento: desde a identificação do produto, recebimento e armazenamento, até a instalação, conexão, operação e comissionamento, incluindo a localização de falhas, manutenção e descarte.		
Descrição dos parâmetros do equipamento (GP)	Referência para seus parâmetros O documento fornece uma explicação detalhada de cada parâmetro individualmente. A descrição destina-se àqueles que trabalham com o equipamento em todo seu ciclo de vida e executam configurações específicas.		
Instruções de segurança (XA)	Dependendo da aprovação, instruções de segurança para equipamentos elétricos em áreas classificadas também são fornecidas com o equipamento. As Instruções de segurança são parte integrante das Instruções de operação.		
	Informações sobre as Instruções de segurança (XA) relevantes ao equipamento são fornecidas na etiqueta de identificação.		
Documentação complementar de acordo com o equipamento (SD/FY)	Siga sempre as instruções à risca na documentação complementar. A documentação complementar é parte integrante da documentação do equipamento.		

#### 1.4 Marcas comerciais registradas

HART®

Marca registrada da HART® FieldComm Group

### 2 Instruções de segurança

### 2.1 Especificações para o pessoal

#### **AVISO**

A equipe para instalação, comissionamento, diagnóstico e manutenção deve atender aos seguintes requisitos:

- Especialistas treinados e qualificados: devem possuir uma qualificação relevante para esta função e tarefa específica
- ► Estarem autorizados pelo proprietário/operador da fábrica
- ► Estarem familiarizados com regulamentações federais/nacionais
- Antes de começar os trabalhos, a equipe especializada deve ter lido e entendido as instruções nos manuais, documentação complementar e certificados (dependendo da aplicação)
- ▶ Siga as instruções e esteja em conformidade com as condições básicas

A equipe de operação deve atender aos sequintes requisitos:

- ► Ser instruído e autorizado de acordo com as especificações da tarefa pelo proprietáriooperador das instalações
- ▶ Seguir as instruções presentes nestas Instruções de operação

### 2.2 Uso indicado

O equipamento é um transmissor da temperatura de campo universal e configurável com uma ou duas entradas de sensor para termômetros de resistência (RTD), termopares (TC) e transmissores de resistência e tensão. O equipamento foi projetado para instalação em campo.

O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso incorreto ou não indicado.

### 2.3 Segurança no local de trabalho

Ao trabalhar no e com o equipamento:

► Use o equipamento de proteção individual de acordo com as regulamentações nacionais.

### 2.4 Segurança operacional

- Opere o equipamento apenas se estiver em condição técnica adequada, sem erros e falhas.
- O operador é responsável pela operação do equipamento livre de interferência.

Fonte de alimentação

▶ O equipamento deve ser alimentado somente por uma fonte de alimentação 11.5 para 42 V<sub>DC</sub> conforme NEC classe 02 (baixa tensão/corrente) com limitação de alimentação em curto-circuito de 8 A /150 VA.

### Modificações aos equipamentos

Não são permitidas modificações não autorizadas no equipamento, pois podem causar riscos imprevistos:

▶ Se, ainda assim, for necessário fazer alterações, consulte a Endress+Hauser.

### Reparo

Para garantir a contínua segurança e confiabilidade da operação:

▶ Executar reparos no equipamento somente se eles forem expressamente permitidos.

- Observe as regulamentações nacionais referentes ao reparo de um equipamento elétrico.
- ► Somente use as peças de reposição e acessórios originais da Endress+Hauser .

#### Área classificada

Para eliminar o risco às pessoas ou às instalações quando o equipamento for usado em áreas classificadas (por exemplo, proteção contra explosão, equipamentos de segurança):

- ► Com base nos dados técnicos da etiqueta de identificação, verifique se o equipamento pedido é permitido para o uso pretendido em área classificada. A etiqueta de identificação pode ser encontrada na lateral do invólucro do transmissor.
- ► Observe as especificações na documentação adicional separada incluída como parte integral destas Instruções.

#### Compatibilidade eletromagnética

O sistema de medição está em conformidade com as especificações gerais de segurança de acordo com a EN 61010-1, as especificações EMC de acordo com a série IEC/EN 61326 e Recomendações NAMUR NE 21 e NE 89.

### 2.5 Segurança do produto

Esse medidor foi projetado de acordo com boas práticas de engenharia para atender as especificações de segurança de última geração, foi testado e deixou a fábrica em uma condição segura para operação.

Atende as normas gerais de segurança e aos requisitos legais. Atende também as diretrizes da UE listadas na Declaração de Conformidade da UE específica para esse equipamento. O fabricante confirma este fato fixando a identificação CE no equipamento.

### 2.6 Segurança de TI

Nossa garantia somente é válida se o produto for instalado e usado conforme descrito nas Instruções de operação. O produto é equipado com mecanismos de segurança para protegê-lo contra qualquer mudança acidental das configurações.

Medidas de segurança de TI, que oferecem proteção adicional para o produto e a respectiva transferência de dados, devem ser implantadas pelos próprios operadores de acordo com seus padrões de segurança.

### 3 Recebimento e identificação do produto

### 3.1 Recebimento

Proceda da seguinte forma no recebimento do equipamento:

- 1. Verifique se a embalagem está intacta.
- 2. Se danos forem descobertos:
  Relate todos os danos imediatamente ao fabricante.
- 3. Não instale componentes danificados, pois o fabricante não pode garantir a resistência do material ou a conformidade com os requisitos de segurança originais, e não pode ser responsabilizado pelas consequências resultantes.
- 4. Compare o escopo de entrega com o conteúdo em seu formulário de pedido.
- 5. Remova todo o material de embalagem usado para transporte.

- 6. Os dados na etiqueta de identificação correspondem às informações para pedido na fatura de entrega?
- 7. A documentação técnica e todos os outros documentos necessários, como por ex. certificados, são fornecidos?
- Se uma dessas condições não estiver de acordo, contate sua Central de vendas.

### 3.2 Identificação do produto

O equipamento pode ser identificado das sequintes maneiras:

- Especificações da etiqueta de identificação
- Inserir o número de série da etiqueta de identificação no *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): todos os dados relacionados ao equipamento e uma visão geral da Documentação Técnica fornecida com o equipamento são exibidos.
- Insira o número de série na etiqueta de identificação no *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser* ou escaneie o código da matriz 2-D (QR code) na etiqueta de identificação com o *Aplicativo de Operações da Endress+Hauser*: todas as informações sobre o equipamento e a documentação técnica referente ao equipamento serão exibidas.

### 3.2.1 Etiqueta de identificação

### Equipamento correto?

A etiqueta de identificação oferece as seguintes informações sobre o equipamento:

- Identificação do fabricante, designação do equipamento
- Código de pedido
- Código de pedido estendido
- Número de série
- Nome na etiqueta (TAG)
- Valores técnicos: tensão de alimentação, consumo de corrente, temperatura ambiente, dados específicos da comunicação (opcional)
- Grau de proteção
- Aprovações com símbolos
- ▶ Compare as informações na etiqueta de identificação com o pedido.

### 3.2.2 Nome e endereço do fabricante

Nome do fabricante:		Endress+Hauser Wetzer GmbH + Co. KG	
	Endereço do fabricante:	Obere Wank 1, D-87484 Nesselwang ou www.endress.com	

### 3.3 Certificados e aprovações

- Para certificados e aprovações válidos para o equipamento: consulte os dados na etiqueta de identificação
- Dados e documentos relacionados a aprovações: www.endress.com/deviceviewer → (insira o número de série)

### 3.3.1 Certificação de protocolo ® HART

O transmissor de temperatura está registrado pelo HART® FieldComm Group. O equipamento atende aos requisitos das especificações do protocolo de comunicação HART, revisão 7 (HCF 7.6).

#### Armazenamento e transporte 3.4

Temperatura de armazenamento	Sem display $-40$ para $+100^{\circ}$ C ( $-40$ para $+212^{\circ}$ F)	
	Com display $-40$ para $+80$ °C ( $-40$ para $+176$ °F)	

Umidade máxima relativa: < 95 % de acordo com IEC 60068-2-30



Embale o equipamento para armazenamento e transporte de maneira que ele esteja protegido com confiança contra impactos e influências externas. A embalagem original oferece a melhor proteção.

Evite as seguintes influências ambientais durante o armazenamento:

- Luz solar direta
- Proximidade a objetos quentes
- Vibração mecânica
- Meios agressivos

iTEMP TMT162 Instalação

### 4 Instalação

Se forem utilizados sensores estáveis, o equipamento pode ser instalado diretamente no sensor. Para instalação remota em uma parede ou tubo vertical, estão disponíveis dois suportes de montagem. O display iluminado pode ser instalado em quatro posições diferentes.

### 4.1 Requisitos de instalação

#### 4.1.1 Dimensões

As dimensões do equipamento são fornecidas na seção "Dados técnicos".

### 4.1.2 Ponto de instalação

Informações sobre as condições (como temperatura ambiente, grau de proteção, classe climática, etc.) que devem estar presentes no ponto de instalação para que o equipamento possa ser instalado corretamente são fornecidas na seção "Dados técnicos".

Para uso em áreas classificadas, os valores limites especificados nos certificados e aprovações devem ser observados (consulte as Instruções de segurança Ex).


### 4.2 Montagem do transmissor

#### **AVISO**

Não aperte demais os parafusos de montagem, pois isso pode danificar o transmissor de campo.

► Torque máximo = 6 Nm (4.43 lbf ft)

### 4.2.1 Instalação direta no sensor

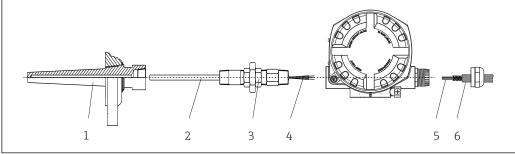


A002481

- $\blacksquare 1$  Instalação direta do transmissor de campo no sensor
- 1 Poço para termoelemento
- 2 Unidade eletrônica
- 3 Adaptador e niple do tubo do pescoço
- 4 Cabos do sensor
- 5 Cabos Fieldbus
- 6 Cabo blindado Fieldbus
- 1. Monte o poço termométrico e aparafuse (1).
- 2. Aparafuse a inserção com o bico do tubo do gargalo e o adaptador no transmissor (2). Vede o bico e a rosca adaptadora com fita de silicone.
- 3. Conecte os cabos do sensor (4) aos terminais dos sensores, consulte a atribuição dos terminais.
- 4. Instale o transmissor de campo com a inserção no poço termométrico (1).

Instalação iTEMP TMT162

- 5. Monte o cabo blindado do fieldbus ou o conector do fieldbus (6) no outro prensacabo.
- 6. Guie os cabos do fieldbus (5) através do prensa-cabo da carcaça do transmissor de fieldbus para dentro do compartimento de conexão.
- 7. Aperte o prensa-cabo conforme descrito na seção *Assegurando o grau de proteção* → 🖺 20. O prensa-cabo deve atender aos requisitos de proteção contra explosão.


### 4.2.2 Instalação remota

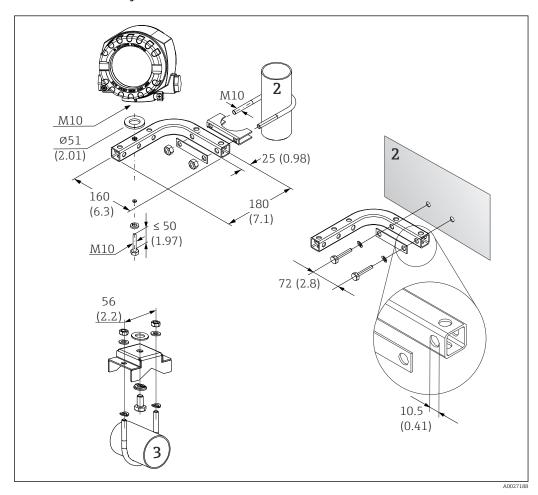

- Instalação do transmissor de campo utilizando suporte de montagem, consulte a seção "Acessórios".
  Dimensões em mm (pol.)
- 2 Suporte de montagem de parede/tubo combinado de 2", em formato de L, material 304
- 3 Suporte de montagem em tubo de 2", em formato de U, material 316L

iTEMP TMT162 Instalação

### 4.3 Instalação do display

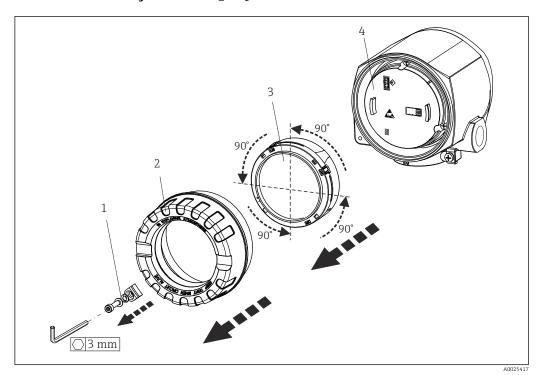

■ 3 4 posições de instalação do display, acoplável em estágios de 90°

- 1 Braçadeira da tampa
- 2 Tampa do invólucro com O-ring
- 3 Display com retentor e proteção contra torção
- 4 Módulo dos componentes eletrônicos
- 1. Remova a braçadeira da tampa (1).
- 2. Desaparafuse a tampa da carcaça juntamente com o O-ring (2).
- 3. Remova a tela com proteção contra torção (3) proveniente do módulo de componentes eletrônicos (4). Encaixe a tela com retentor na posição desejada em estágios de 90° e conecte-o no slot correto no módulo dos componentes eletrônicos.
- 4. Limpe a rosca da tampa e da base do invólucro e lubrifique se necessário. (Lubrificante recomendado: Klüber Syntheso Glep 1)
- 5. Em seguida, aparafuse a tampa da carcaça juntamente com o O-ring.
- 6. Encaixe a braçadeira da tampa (1) de volta.

### 4.4 Verificação pós-instalação

Após instalar o equipamento, sempre execute as verificações a sequir:

Condições e especificações do equipamento	Observações
Há algum dano no equipamento (inspeção visual)?	-
As condições ambientais correspondem à especificação do equipamento (por exemplo, temperatura ambiente, faixa de medição etc.)?	

Conexão elétrica iTEMP TMT162

### 5 Conexão elétrica

### 5.1 Requisitos de conexão

#### **A** CUIDADO

### Os componentes eletrônicos podem ser destruídos

- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento. A falha em observar isso pode resultar na destruição de partes dos componentes eletrônicos.
- ► Ao conectar equipamentos com certificação Ex, siga as instruções e os esquemas de conexão no suplemento específico Ex dessas instruções de operação. Contate o fornecedor em caso de dúvidas.

Uma chave de fenda phillips é necessária para conectar o transmissor de campo nos terminais.

#### **AVISO**

Não aperte demais os terminais de parafusos, pois isso pode danificar o transmissor.

► Torque máximo = 1 Nm ( $\frac{3}{4}$  lbf ft).

Proceda da sequinte forma para conectar o equipamento:

- 1. Remova a braçadeira da tampa. → 🗷 3, 🖺 13
- 2. Desaparafuse a tampa do invólucro no compartimento de conexão juntamente com o O-ring → 3, 13. O compartimento de conexão é oposto ao módulo dos componentes eletrônicos.
- 3. Abra os prensa-cabos do equipamento.
- 4. Passe os cabos de conexão apropriados pelas aberturas dos prensa-cabos.
- 5. Conecte os cabos de acordo com → 4, 15 e conforme descrito nas seções: "Conexão do sensor" → 14 e "Conexão do medidor" → 16.
- 6. Após a conclusão da fiação, aperte bem os terminais dos parafusos. Aperte os prensacabos novamente. Consulte as informações fornecidas na seção "Garantindo o grau de proteção".
- 7. Limpe a rosca da tampa e da base do invólucro e lubrifique se necessário. (Lubrificante recomendado: Klüber Syntheso Glep 1)

Para evitar erros de conexão, sempre siga as instruções na seção "Verificação pós-conexão" antes do comissionamento!


### 5.2 Conexão do sensor

#### **AVISO**

► ▲ ESD - Descarga eletrostática. Proteja os terminais contra descarga eletrostática. Caso o aviso não seja observado, o resultado pode ser a destruição ou o mau funcionamento das peças dos componentes eletrônicos.


### Esquema de ligação elétrica

iTEMP TMT162 Conexão elétrica

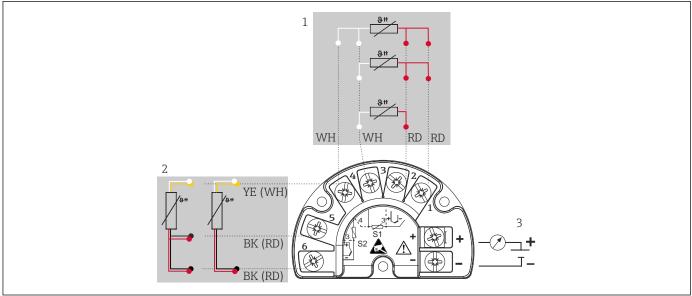

A0045944

- 🛮 4 Ligação elétrica do transmissor de campo, RTD, entrada dupla de sensor
- 1 Entrada do sensor 1, RTD: 2, 3 e 4 fios
- 2 Entrada do sensor 2, RTD: 2, 3 fios
- Fonte de alimentação do transmissor de campo e saída analógica 4 para 20 mAou conexão fieldbus

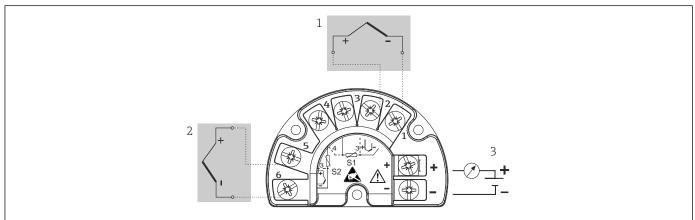

A004594

- 🖻 5 Ligação elétrica do transmissor de campo, TC, entrada dupla de sensor
- 1 Entrada de sensor 1, TC
- 2 Entrada de sensor 2, TC
- 3 Fonte de alimentação do transmissor de campo e saída analógica 4 para 20 mAou conexão fieldbus

### **AVISO**

Ao conectar 2 sensores certifique-se de que não haja conexão galvânica entre os sensores (por ex., causada pelos elementos do sensor que não estão isolados do poço para termoelemento). As correntes equalizantes resultantes distorcem consideravelmente as medições.

▶ Os sensores devem permanecer galvanicamente isolados entre si, conectando-se cada sensor separadamente a um transmissor. O transmissor fornece isolamento galvânico suficiente (> 2 kV CA) entre a entrada e a saída.

Conexão elétrica iTEMP TMT162

As seguintes combinações de conexão são possíveis quando as duas entradas do sensor são especificadas:

	Entrada de sensor 1				
		RTD ou transmissor de resistência, 2 fios	RTD ou transmissor de resistência, 3 fios	RTD ou transmissor de resistência, 4 fios	Termopar (TC), transmissor de tensão
Entrada de sensor 2	RTD ou transmissor de resistência, 2 fios			-	
	RTD ou transmissor de resistência, 3 fios			-	
	RTD ou transmissor de resistência, 4 fios	-	-	-	-
	Termopar (TC), transmissor de tensão				

### 5.3 Conexão do medidor


### 5.3.1 Prensa-cabo ou entrada para cabo

### **A** CUIDADO

#### Risco de danos

- ▶ Desligue a fonte de alimentação antes de instalar ou conectar o equipamento. A falha em observar isso pode resultar na destruição de partes dos componentes eletrônicos.
- Se o equipamento não tiver sido aterrado como resultado da instalação do invólucro, recomendamos aterrar com um dos parafusos de aterramento. Observe o conceito de aterramento da planta! Mantenha a blindagem do cabo entre o cabo Fieldbus desencapado e o terminal de terra o mais curta possível! A conexão do aterramento funcional pode ser necessária para fins funcionais. A conformidade com os códigos elétricos de cada país é obrigatória.
- ► Se a blindagem do cabo fieldbus for aterrada em mais de um ponto em sistemas sem equalização de potencial adicional, podem ocorrer correntes de equalização de frequência da rede, danificando o cabo ou a blindagem. Nestes casos, a blindagem do cabo do fieldbus deve ser aterrada em apenas um dos lados, isto é, não deve estar conectada ao terminal de aterramento do invólucro. A blindagem que não estiver conectada deverá ser isolada!
- Os terminais para a conexão do Fieldbus possuem proteção integrada contra polaridade reversa.
  - Seção transversal do cabo: máx. 2,5 mm²
  - Um cabo blindado deve ser usado para a conexão.


iTEMP TMT162 Conexão elétrica

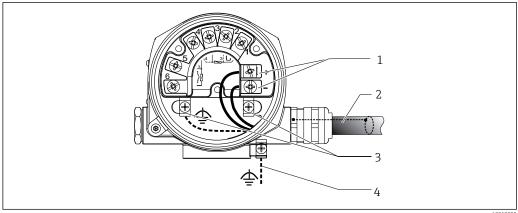

- € 6 Conexão do equipamento ao cabo Fieldbus
- Terminais Fieldbus fonte de alimentação e comunicação Fieldbus
- 2 Cabo blindado fieldbus
- 3 Terminais de terra, internos
- Terminal de terra (externo, relevante para versão remota)


#### Conexão do resistor de comunicação HART® 5.3.2

Se o resistor de comunicação HART® não estiver embutido na unidade da fonte de alimentação, é necessário incorporar um resistor de comunicação de 250  $\Omega$  no cabo de 2 fios. Para a conexão, consulte também a documentação publicada pelo HART® FieldComm Group, particularmente o HCF LIT 20: "HART, um resumo técnico".

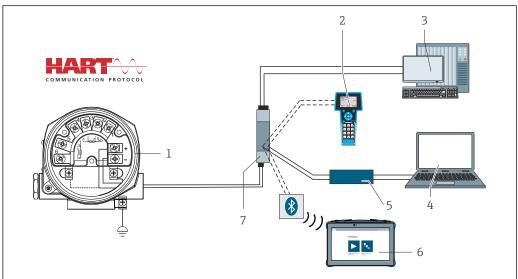

- **₽** 7 Conexão HART® com a fonte de alimentação Endress+Hauser, incluindo resistor de comunicação integrado
- Transmissor de temperatura em campo
- 2 Comunicador portátil HART®
- PLC/DCS
- Software de configuração, por ex. FieldCare, DeviceCare
- Modem HART®
- Configuração através do Field Xpert SMT70
- Unidade de fonte de alimentação, ex., RN22 da Endress+Hauser

Conexão elétrica iTEMP TMT162

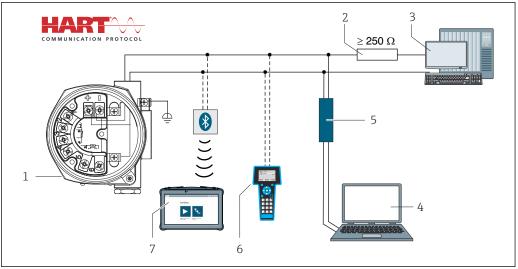


A003354

- 8 Conexão HART® com outras unidades de fonte de alimentação que não possuem um resistor de comunicação HART® integrado
- 1 Transmissor de temperatura em campo
- 2 Resistor de comunicação HART®
- 3 PLC/DCS
- 4 Software de configuração, por ex. FieldCare, DeviceCare
- 5 Modem HART®
- 6 Comunicador portátil HART®
- 7 Configuração através do Field Xpert SMT70

### 5.3.3 Blindagem e aterramento

As especificações do HART FieldComm Group devem ser observadas durante a instalação.

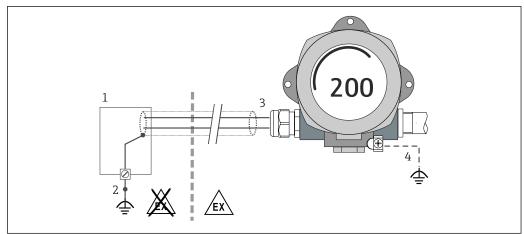


A0010984

- 📵 9 Blindagem e aterramento do cabo de sinal em uma extremidade com comunicação HART®
- 1 Unidade de alimentação
- 3 Aterramento da blindagem do cabo em uma extremidade
- 4 Aterramento opcional do equipamento de campo, isolado da blindagem de cabo

### 5.4 Instruções especiais de conexão

Se o equipamento estiver equipado com um módulo de para-raios, o barramento é conectado e a energia é fornecida através dos terminais de parafuso no módulo de para-raios.

iTEMP TMT162 Conexão elétrica

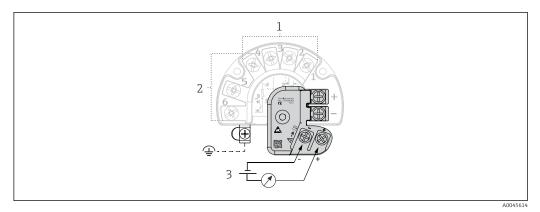

■ 10 Conexão elétrica do para-raios


- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2
- 3 Conexão do barramento e fonte de alimentação

### 5.4.1 Teste de função do para-raios

### **AVISO**

#### Para executar o teste de função no módulo de para-raios corretamente:

- ► Remova o módulo do para-raios antes de executar o teste.
- ► Para tanto, solte os parafusos (1) e (2) com uma chave de fenda, em seguida solte o parafuso de fixação (3) com uma chave Allen.
- ▶ O módulo do para-raios pode ser retirado facilmente.
- ▶ Execute o teste de função conforme mostrado no gráfico a seguir.

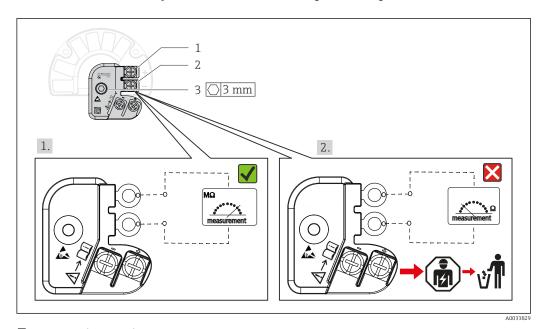

■ 11 Teste de função do para-raios


Ohmímetro na faixa de baixa impedância = proteção contra sobretensão com falha ... Notifique a Assistência técnica da Endress+Hauser. Descarte o módulo do para-raios com defeito como lixo eletrônico. Para informações sobre descarte de equipamento, consulte a seção 'Descarte'.

Conexão elétrica iTEMP TMT162

### 5.5 Garantia do grau de proteção

O equipamento atende a todos os requisitos da proteção IP66/IP67. A conformidade com os seguintes pontos é obrigatória após a instalação no campo ou a manutenção, a fim de garantir que a proteção IP66/IP67 seja mantida:

- As vedações do invólucro devem estar limpas e não danificadas ao serem inseridas nas ranhuras. As vedações devem estar secas, limpas ou, se necessário, substituídas.
- Todos os parafusos do invólucro e as capas do parafuso devem estar apertados firmemente.
- Os cabos de conexão usados devem ser do diâmetro externo especificado (por ex., M20x1,5, diâmetro do cabo 8 para 12 mm).
- Aperte firmemente o prensa-cabos. → 🖸 12, 🖺 20
- Os cabos devem se virar para baixo antes de entrarem na prensa-cabos ("armadilha de água"). Isso significa que qualquer umidade que possa se formar não pode entrar no prensa-cabos. Instale o equipamento de modo que o prensa-cabos não esteja virado para cima. → ■ 12, ■ 20
- Substitua os prensa-cabos não usados por conectores falsos.
- Não remova o passa-fios da prensa-cabo.

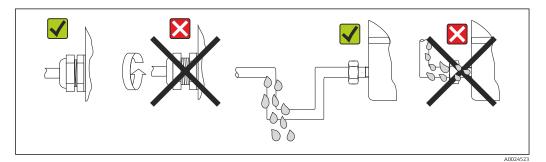

■ 12 Pontas de conexão para manter a proteção IP66/IP67

### 5.6 Verificação pós conexão

Condições e especificações do equipamento	Observações
O equipamento e os cabos não apresentam danos (inspeção visual)?	
Conexão elétrica	Notas
A fonte de alimentação corresponde às informações na etiqueta de identificação?	Modo padrão e modo SIL: U = 11.5 para 42 V <sub>DC</sub>
As tensões dos cabos montados foram aliviadas?	Inspeção visual
A fonte de alimentação e os cabos de sinal estão corretamente conectados?	→ 🖺 16
Todos os terminais de parafuso estão suficientemente apertados?	→ 🖺 14
Todas as entradas para cabos estão instaladas, ajustadas e estanques?	→ 🖺 20
Todas as tampas do invólucro estão instaladas e firmemente apertadas?	→ 🖺 21


iTEMP TMT162 Opções de operação

### 6 Opções de operação

### 6.1 Visão geral das opções de operação

Existem diferentes maneiras pelas quais o operador pode configurar e comissionar o equipamento:

- Programas de configuração → 🖺 26
  - As funções HART® e os parâmetros específicos do equipamento são configurados primariamente através da interface Fieldbus. Configurações especiais e programas operacionais estão disponíveis junto a vários fabricantes para esse fim.
- Minisseletora (DIP) e botão de teste para diversas configurações de hardware
- A proteção contra gravação de hardware é ativada e desativada por meio de uma minisseletora (DIP) no módulo dos componentes eletrônicos.
- Botão de prova para teste no modo SIL sem operação HART. Pressionar o botão aciona a reinicialização do equipamento. O teste de prova verifica a integridade funcional do transmissor no modo SIL durante o comissionamento, no caso de alterações nos parâmetros relacionados à segurança ou geralmente em intervalos apropriados.

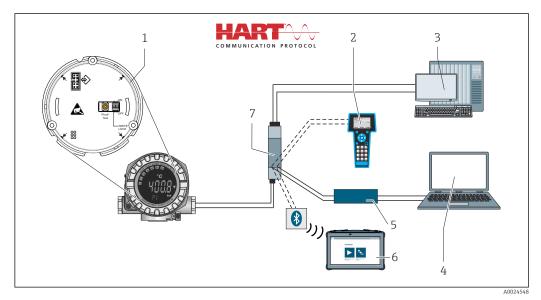


■ 13 Opções de operação do equipamento

- 1 Configurações de hardware através de minisseletora e botão de teste
- 2 Comunicador portátil HART®
- 3 PLC/DCS
- 4 Software de configuração, por ex. FieldCare, DeviceCare
- 5 Modem HART®
- 6 Configuração através do Field Xpert SMT70
- 7 Barreira ativa e unidade para fonte de alimentação (por ex.. RN22 da Endress+Hauser

Opções de operação iTEMP TMT162

### 6.1.1 Display de valor medido e elementos de operação

#### Elementos do display

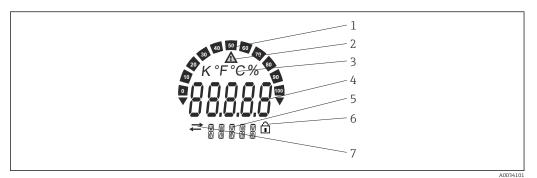

 $\blacksquare 14$  Display LC do transmissor de campo (iluminado, pode ser conectado em estágios de 90°)

N° do item. Função Descrição Display de gráfico de barras Em incrementos de 10% com indicadores para limite acima/ abaixo da faixa. 2 Símbolo 'Cuidado' Exibido quando ocorre um erro ou advertência. 3 Exibição de unidade em K, °F, Display da unidade para o valor interno medido exibido. °C ou % Exibição do valor medido, Exibir o valor atual medido. No caso de um erro ou advertência, altura do dígito 20.5 mm as informações de diagnóstico correspondentes são exibidas. → 🖺 35 5 Indica qual valor é exibido atualmente no display. O texto pode Exibição de status e informações ser inserido para cada um dos valores. No caso de um erro ou advertência, a entrada do sensor que acionou o erro/ advertência também é exibida onde aplicável, ex., SENS1 Símbolo 'Configuração O símbolo "configuração bloqueada" aparece quando a configuração é bloqueada através do hardware ou software bloqueada' Símbolo "Comunicação" O símbolo de comunicação aparece quando a comunicação HART® estiver ativa.


### Operação local

#### **AVISO**

► ▲ ESD - Descarga eletrostática. Proteja os terminais contra descarga eletrostática. Caso o aviso não seja observado, o resultado pode ser a destruição ou o mau funcionamento das peças dos componentes eletrônicos.

A proteção contra gravação no hardware e o teste podem ser ativados através de uma minisseletora ou botão no módulo dos componentes eletrônicos. Quando a proteção de gravação está ativa, os parâmetros não poderão ser modificados. Um símbolo de cadeado no display indica que a proteção de gravação está ligada. A proteção evita qualquer acesso de gravação aos parâmetros.

iTEMP TMT162 Opções de operação

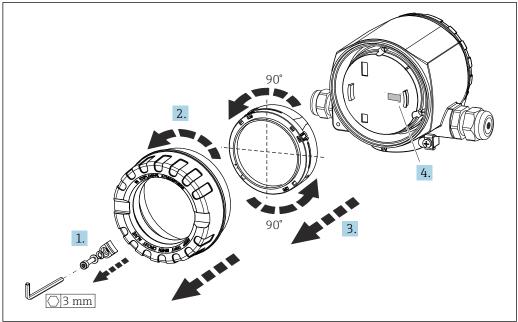

A0011211

Procedimento para configurar a minisseletora ou ativar o teste de prova:


- 1. Remova a braçadeira da tampa.
- 2. Desaparafuse a tampa da carcaça juntamente com o O-ring.
- 3. Se necessário, retire o display com retentor do módulo de componentes eletrônicos.
- 4. Configure a proteção contra gravação no hardware **WRITE LOCK** utilizando a minisseletora. Em geral, aplica-se o seguinte: comutar para LIGADO = função ativada, comutar para DESLIGADO = função desativada. Se estiver executando um teste de comissionamento SIL e um teste de prova, reinicie o equipamento usando o botão.

Depois que a configuração do hardware tiver sido feita, monte novamente a tampa da carcaça na ordem inversa.

Opções de operação iTEMP TMT162

### 6.2 Estrutura e função do menu de operação

### 6.2.1 Estrutura geral do menu de operação

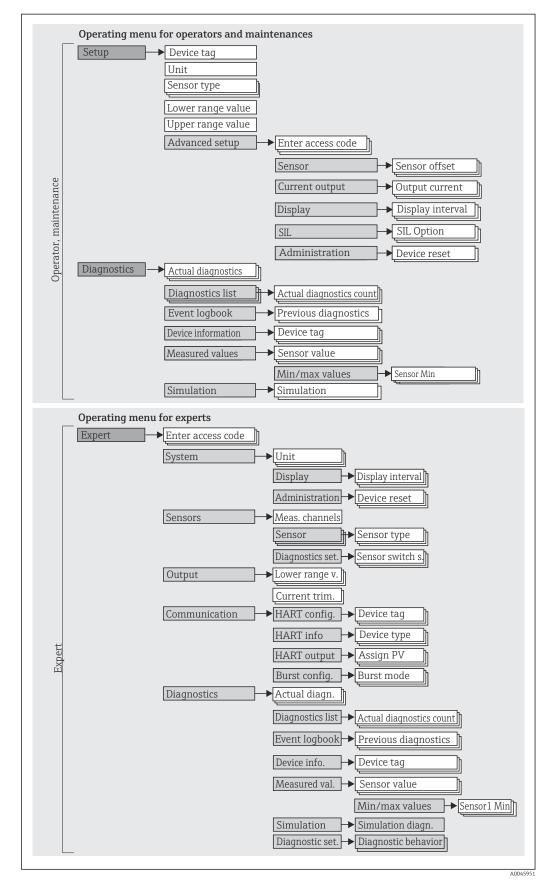

iTEMP TMT162 Opções de operação



A configuração no modo SIL é diferente da configuração no modo padrão,. Para informações detalhadas, consulte o Manual de Segurança Funcional (SD01632T).

### Submenus e funções de usuário

Certas peças do menu são atribuídas a determinadas funções de usuário. Cada função de usuário corresponde a tarefas típicas durante a vida útil do equipamento.

Função do usuário	Tarefas típicas	Menu	Conteúdo/Significado
Maintenance Operator	Comissionamento:  Configuração da medição.  Configuração do processamento de dados (escala, linearização etc.).  Configuração da saída de valor medido analógico.  Tarefas durante a operação:  Configuração do display.  Leitura dos valores medidos.	"Setup"	Contém todos os parâmetros de comissionamento:  Parâmetros de configuração Uma vez que os valores foram selecionados para tais parâmetros, a medição deve, de modo geral, estar completamente configurada.  Submenu "Advanced setup" Contém submenus e parâmetros adicionais:  Para personalizar a configuração da medição (adaptação para condições especiais de medição).  Para conversão do valor medido (escala, linearização).  Para dimensionar o sinal de saída.  Necessário em operação contínua: configuração da exibição do valor medido (valores exibidos, formato do display etc.).
	Localização de falhas:  Diagnosticar e eliminar erros do processo.  Interpretação das mensagens de erro do equipamento e correção de erros associados.	"Diagnostics"	Contém todos os parâmetros para detectar e analisar erros:  • Diagnostic list Contém até 3 mensagens de erro atualmente ativas.  • Event logbook Contém as últimas 5 mensagens de erro.  • Submenu "Device information" Contém informações para identificar o equipamento.  • Submenu "Measured values" Contém todos os valores medidos atuais.  • Submenu "Simulation" Usado para simular os valores medidos, os valores de saída ou as mensagens de diagnóstico.  • Submenu "Device reset"
Expert	Tarefas que necessitam conhecimento detalhado da função do equipamento:  Medições de comissionamento em condições difíceis.  Adaptação ideal da medição para condições difíceis.  Configuração detalhada da interface de comunicação.  Diagnósticos de erro em casos difíceis.	"Expert"	Contém todos os parâmetros do equipamento (incluindo aqueles já contidos em um dos outros menus). A estrutura deste menu baseia-se nos blocos de função do equipamento:  Submenu "System" Contém todos os parâmetros prioritários do equipamento que não afetam a medição ou comunicação do valor medido.  Submenu "Sensor" Contém todos os parâmetros para configurar a medição.  Submenu "Output" Contém todos os parâmetros para configurar a saída de corrente analógica.  Submenu "Communication" Contém todos os parâmetros para configurar a interface de comunicação digital.  Submenu "Diagnostics" Contém todos os parâmetros necessários para detectar e analisar erros operacionais.

Opções de operação iTEMP TMT162

# 6.3 Acesso ao menu de operação através da ferramenta de operação


#### 6.3.1 FieldCare

#### Escopo de funções

Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta com base na FDT/DTM da Endress +Hauser. É possível configurar todos os equipamentos de campo inteligentes em um sistema e ajudá-lo a gerenciá-los. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles. O acesso é efetuado através do protocolo ® HART ou CDI (= Interface de dados comuns da Endress+Hauser).

### Funções típicas:


- Configuração de parâmetros do transmissor
- Carregamento e armazenamento de dados do equipamento (upload/download)
- Documentação do ponto de medição
- Visualização da memória de valor medido (registrador de linha) e registro de eventos

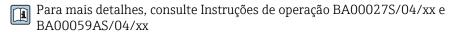

#### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Para detalhes, consulte  $\rightarrow \triangleq 28$ 

#### Interface do usuário

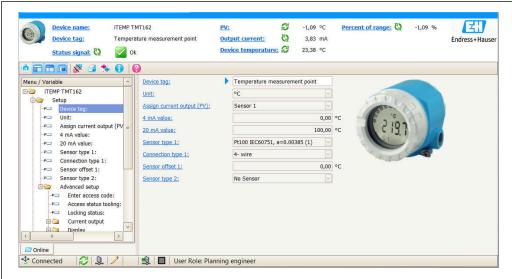

Δ004595

#### 6.3.2 DeviceCare

#### Escopo de funções

O modo mais rápido de configurar equipamentos de campo Endress+Hauser é com a ferramenta específica "DeviceCare". O design do DeviceCare permite a conexão e configuração do equipamento de forma transparente e intuitiva. Menus intuitivos e instruções passo a passo com informações de status garantem ótima transparência.

Rápido e fácil de instalar, conecta equipamentos em um único clique (conexão com um clique). Identificação automática de hardware e atualização do catálogos de inversores. Os equipamentos são configurados através de seus DTMs (Device Type Manager). Suporte

iTEMP TMT162 Opções de operação

multilíngue, a ferramenta é ativada por toque para uso do tablet. Interfaces de hardware para modems: (USB/RS232), TCP/IP, USB e PCMCIA.

### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Para detalhes, consulte  $\rightarrow$   $\cong$  28

### 6.3.3 Field Xpert

#### Escopo de funções

Field Xpert é um PDA industrial com tela sensível ao toque integrada para comissionamento e manutenção dos equipamentos de campo em áreas com risco de explosão e seguras. Permite configuração eficiente dos equipamentos FOUNDATION fieldbus, HART e WirelessHART. A comunicação é sem fio através de interfaces Bluetooth ou WiFi.

### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Para detalhes, consulte  $\rightarrow \triangleq 28$ 

### 6.3.4 Gerenciador de equipamento AMS

#### Escopo de funções

Programa de gerenciamento de processos Emerson para operação e configuração de medidores através do protocolo® HART.

#### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Para detalhes, consulte  $\rightarrow \triangleq 28$ 

#### 6.3.5 SIMATIC PDM

#### Escopo de funções

O SIMATIC PDM é um programa padronizado, independente do fabricante, da Siemens para operação, configuração, manutenção e diagnóstico de equipamentos de campo inteligentes através do protocolo HART<sup>®</sup>.

#### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

### 6.3.6 Comunicador de campo 475

#### Escopo de funções

Terminal industrial portátil do gerenciamento de processos Emerson para configuração remota e display de valor medido através do protocolo <sup>®</sup> HART.

### Fonte para arquivos de descrição do equipamento

Para detalhes, consulte → 🖺 28

Integração do sistema iTEMP TMT162

### 7 Integração do sistema

Dados da versão para o equipamento

Versão do firmware	04.01.zz	<ul> <li>Na folha de rosto do manual</li> <li>Na etiqueta de identificação</li> <li>Parâmetro versão do firmware         Diagnostics → Device information → Firmware             version     </li> </ul>
ID do fabricante	0x0011	Parâmetro <b>Manufacturer ID</b> Diagnostics → Device information → Manufacturer ID
ID do tipo de equipamento	0x11CE	Parâmetro <b>Tipo de equipamento</b> Diagnostics → Device information → Device type
Revisão de protocolo HART	7.6	
Revisão do equipamento	4	<ul> <li>Na etiqueta de identificação do transmissor</li> <li>Parâmetro Device revision         Diagnostics → Device information → Device revision     </li> </ul>

O arquivo de descrição do equipamento adequado (DD ou DTM) às ferramentas de operação individuais está listado na tabela abaixo, juntamente com a informação do local onde o arquivo pode ser adquirido.

Ferramentas de operação

Ferramenta de operação	Fontes para obtenção das descrições do equipamento (DD) ou gestores do tipo de equipamento (DTM)
FieldCare, DeviceCare, FieldXpert SMT70 (Endress+Hauser)	www.endress.com→ Downloads → Device driver: Insira o tipo, a raiz do produto e a comunicação do processo.
SIMATIC PDM (Siemens)	
Yokogawa, Plant Resource Manager	
Control Builder, Field Device Manager (Honeywell)	
Schneider Invensys, Archestra IDE	
PACTware	
Comunicador de campo 475 (Emerson Process Management)	Use a função atualizar do terminal portátil

### 7.1 Variáveis do equipamento HART e valores medidos

Os seguinte valores medidos são atribuídos às variáveis de equipamento na fábrica:

Variáveis do equipamento para medição de temperatura

Variável do equipamento	Valor medido
Variável primária do equipamento (PV)	Sensor 1
Variável secundária do equipamento (SV)	Temperatura do equipamento
Variável terciária do equipamento (TV)	Sensor 1
Variável quaternária do equipamento (QV)	Sensor 1

É possível alterar a atribuição das variáveis do equipamento para variáveis do processo no menu **Especialista** → **Comunicação** → **saída HART.** 

iTEMP TMT162 Integração do sistema

### 7.2 Variáveis do equipamento e valores de medição

Os sequintes valores medidos são atribuídos às variáveis individuais de equipamento:

Código da variável do equipamento	Valor medido
0	Sensor 1
1	Sensor 2
2	Temperatura do equipamento
3	Média do sensor 1 e sensor 2
4	Diferença entre o sensor 1 e o sensor 2
5	Sensor 1 (cópia de segurança sensor 2)
6	Sensor 1 com interruptor para sensor 2 se um valor limite for excedido
7	Média do sensor 1 e sensor 2 com cópia de segurança

As variáveis do equipamento podem ser consultadas por um HART® mestre usando o comando HART® 9 ou 33.

### 7.3 Comandos HART® suportados

O protocolo HART® permite a transferência de dados de medição e dados do equipamento entre o mestre HART® e o equipamento de campo para fins de configuração e diagnóstico. Mestres do HART®, como o terminal portátil ou os programas baseados em PC (p. ex., FieldCare) necessitam de arquivos de descrição do equipamento (DD, DTM) que são usados para acessar todas as informações em um equipamento HART®. Essas informações são transmitidas exclusivamente através de "comandos".

Há três tipos diferentes de comando

Comandos universais:

Todos os equipamentos HART® suportam e utilizam os comandos universais. Esses estão associados às seguintes funcionalidades, por exemplo:

- Reconhecimento de equipamentos HART®
- Leitura dos valores medidos digitais
- Comandos práticos comuns:

Os comandos práticos comuns oferecem funções que são suportadas e podem ser executadas por muitos, porém não todos os equipamentos.

Comandos específicos do equipamento:

Esses comandos permitem acessar às funções específicas do equipamento que não são padrão HART<sup>®</sup>. Tais comandos acessam as informações individuais do equipamento de campo, entre outras coisas.

N° do comando.	Designação	
Comandos universais		
0, Cmd0	Ler identificador único	
1, Cmd001	Ler variável primária	
2, Cmd002	Ler a corrente do ciclo e porcentagem da faixa	
3, Cmd003	Ler variáveis dinâmicas e corrente do ciclo	
6, Cmd006	Gravar endereço de polling	
7, Cmd007	Ler configuração do ciclo	
8, Cmd008	Ler classificações da variável dinâmica	
9, Cmd009	Ler variáveis do equipamento com status	

Integração do sistema iTEMP TMT162

N° do comando.	Designação
11, Cmd011	Ler identificador único associado com TAG
12, Cmd012	Ler mensagem
13, Cmd013	Ler TAG, descritor, data
14, Cmd014	Ler informações do transdutor da variável primária
15, Cmd015	Ler informações do equipamento
16, Cmd016	Ler número do conjunto final
17, Cmd017	Gravar mensagem
18, Cmd018	Gravar TAG, descritor, data
19, Cmd019	Gravar número do conjunto final
20, Cmd020	Ler TAG longa (TAG de 32 bytes)
21, Cmd021	Ler identificador único associado com TAG longa
22, Cmd022	Gravar TAG longa (TAG de 32 bytes)
38, Cmd038	Redefinir marcador alterado da configuração
48, Cmd048	Ler status adicional do equipamento
Comandos práticos o	1
33, Cmd033	Ler variáveis do equipamento
34, Cmd034	Gravar valor de amortecimento da variável primária
35, Cmd035	Gravar valores da faixa variável primária
36, Cmd036	Defina o valor da faixa superior da variável primária
37. Cmd037	Defina o valor da faixa inferior da variável primária
40, Cmd040	Entrar/sair do modo de corrente fixa
42. Cmd042	Realizar reset do equipamento
44. Cmd044	Gravar unidades da variável primária
45, Cmd045	Valor atual zero do ciclo de adequação
46. Cmd046	Ganho atual do ciclo de adequação
50. Cmd050	Ler atribuições da variável dinâmica
51, Cmd051	Escreva as atribuições das variáveis dinâmicas
54, Cmd054	Ler informações da variável do equipamento
59, Cmd059	Gravar número de preâmbulos de resposta
72, Cmd072	Squawk
95, Cmd095	Leia as estatísticas de comunicação do equipamento
100, Cmd100	Escreva o código de alarme da variável primária
103, Cmd103	Escreva o codigo de alarme da variavei printaria
104, Cmd104	Escreva o ativador do burst
105, Cmd105	Leia a configuração do modo burst
107, Cmd107	Escreva as variáveis do equipamento burst
108, Cmd108	Escreva o número de comando do modo burst
109, Cmd109	Controle do modo burst
516, Cmd516	Ler a localização do equipamento
517, Cmd517	Gravar a localização do equipamento
518, Cmd518	Ler a descrição da localização
518, Cmd518	Gravar a descrição da localização
520, Cmd520	Ler a tag da unidade de processo

iTEMP TMT162 Comissionamento

Nº do comando.	Designação
521, Cmd521	Gravar a tag da unidade de processo
523, Cmd523	Ler a matriz do mapeamento do status condensado
524, Cmd524	Escrever o mapeamento do status condensado
525, Cmd525	Restaurar mapa do status condensado
526, Cmd526	Gravar o modo de simulação
527, Cmd527	Simule o bit do status

### 8 Comissionamento

### 8.1 Verificação pós instalação

Antes de comissionar o ponto de medição, certifique-se de que todas as verificações finais foram efetuadas:

- Checklist "Verificação pós-instalação"
- Checklist "Verificação pós-conexão"

### 8.2 Ligar o equipamento

Uma vez concluídas as verificações pós-conexão, ligue a fonte de alimentação. O transmissor executa um número de funções de testes internos após ser ligado. Durante este processo, a seguinte sequência de mensagens aparece no display:

Etapa	Display	
1	Texto "Display" e a versão do firmware do display	
2	Logotipo da empresa	
3	Nome do equipamento (texto de rolagem)	
4	Firmware, revisão de hardware, revisão do equipamento e endereço do equipamento	
5	Para equipamentos em modo SIL: SIL-CRC é exibido	
6a	Valor atual medido ou	
6b	Mensagem de status atual	
	Se o procedimento de ligar não for bem-sucedido, o evento de diagnóstico relevante é exibido, dependendo da causa. Uma lista detalhada de eventos de diagnóstico e as respectivas instruções de localização de falhas podem ser encontradas na seção "Diagnósticos e localização de falhas" .	

O equipamento opera após aprox. 30 segundos! O modo de medição normal começa assim que o procedimento de inicialização estiver completo. Valores medidos e valores de status aparecem no display.

## 8.3 Proteção das configurações contra acesso não autorizado

Se o equipamento estiver bloqueado e as configurações de parâmetro não puderem ser alteradas, primeiramente deve ser ativado através do bloqueio de hardware ou software. O equipamento está protegido se o símbolo da fechadura é mostrado no display.

Comissionamento iTEMP TMT162

Para desbloquear o equipamento

 altere a proteção contra gravação na parte de trás do display para a posição "OFF" (proteção contra gravação de hardware), ou

desative a proteção contra gravação do software através da ferramenta operacional.
 Consulte a descrição para o parâmetro "Definir proteção contra gravação do equipamento". → ≅ 72

Quando a proteção contra gravação de hardware está ativa (seletora de proteção contra gravação definida na posição "LIGADA"), a proteção contra gravação não pode ser desativada por meio da ferramenta operacional. A proteção contra gravação de hardware sempre deve ser desativada antes de a proteção contra gravação de software poder ser ativada ou desativada através da ferramenta operacional.

#### Diagnóstico e localização de falhas 9

#### Resolução de falhas gerais 9.1

Sempre inicie a detecção e resolução de falhas com as listas de verificação abaixo, se ocorrerem falhas após a inicialização ou durante a operação. As listas de verificação levam você diretamente (através de várias consultas) à causa do problema e às medidas corretivas apropriadas.

No caso de uma falha grave, pode ser necessário devolver o equipamento ao fabricante para reparo. Consulte a seção "Devolução" antes de devolver o dispositivo à Endress+Hauser.→ 🗎 42

Verifique o display (display local)		
O display está em branco - não há conexão com o sistema host HART.	1. Verifique a tensão de alimentação → terminais + e - 2. Componentes eletrônicos de medição com defeito → encomendar a peça de reposição, → 🖺 40	
O display está em branco - no entanto, houve conexão estabelecida com o sistema host HART.	1. Verifique se os retentores do módulo do display estão encaixados corretamente no módulo dos componentes eletrônicos → 🗎 13 2. Módulo do display com defeito → encomendar a peça de reposição, → 🖺 40 3. Componentes eletrônicos de medição com defeito → encomendar a peça de reposição, → 🖺 40	

**↓** 

Mensagens de erro locais no display	
→ 🖺 35	

**↓** 

Conexão com falha ao sistema host fieldbus		
Erro	Possível causa	Medida corretiva
Equipamento não está respondendo.	A tensão de alimentação não corresponde à tensão especificada na etiqueta de identificação.	Aplique a tensão correta
	Os cabos de conexão não estão em contato com os terminais.	Verifique o contato elétrico entre o cabo e os terminais e corrija se necessário.
Corrente de saída < 3,6 mA	O cabo de sinal não está conectado corretamente.	Verifique a ligação elétrica.
	O módulo de componentes eletrônicos está com falha.	Substitua o equipamento.
A comunicação HART não está	O resistor de comunicação está ausente ou está instalado incorretamente.	Instale o resistor de comunicação (250 $\Omega$ ) corretamente.
funcionando.	Commubox conectado incorretamente.	Conecte a Commubox corretamente.

lacksquare

Mensagens de erro no software de configuração		
→ 🖺 36		

lacksquare

Erros de aplicação sem mensagens de status para conexão de sensor RTD					
Erro	Possível causa	Medida corretiva			
Valor medido está incorreto / inapropriado	Orientação de sensor incorreta.	Instale o sensor corretamente.			
	Calor conduzido pelo sensor.	Observe o comprimento do sensor após instalado.			
	A programação do equipamento está incorreta (número de fios).	Mude a função do equipamento <b>Tipo de</b> conexão.			
	Programação do equipamento está incorreta (dimensionamento).	Mude o dimensionamento.			
	RTD configurado de modo incorreto.	Altere a função do equipamento <b>Tipo de</b> conexão.			
	Conexão do sensor.	Verifique se o sensor está corretamente conectado.			
	A resistência do cabo do sensor (de 2 fios) não foi compensada.	Compense a resistência do cabo.			
	Deslocamento incorretamente configurado.	Verifique o deslocamento.			
Corrente com falha (≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA)	Sensor defeituoso.	Verifique o sensor.			
	Conexão incorreta do sensor.	Instale os cabos conectores corretamente (diagrama do terminal).			
	Programação incorreta do equipamento (por exemplo, número de fios).	Mude a função do equipamento <b>Tipo de</b> conexão.			
	Programação incorreta.	Tipo de sensor incorreto configurado n função <b>Tipo de sensor</b> . Defina o tipo correto de sensor.			

Erros de aplicação sem mensagens de status para conexão de sensor TC				
Erro	Possível causa	Medida corretiva		
Valor medido está incorreto / inapropriado	Orientação de sensor incorreta.	Instale o sensor corretamente.		
	Calor conduzido pelo sensor.	Observe o comprimento do sensor após instalado.		
	Programação do equipamento está incorreta (dimensionamento).	Mude o dimensionamento.		
	Tipo incorreto de termopar (TC) configurado.	Altere a função do equipamento <b>Tipo de conexão</b> .		
	Definição incorreta da junção de referência.	Defina a junção de referência correta .		
	Interferência através do fio termopar soldado no poço (acoplamento de tensão de interferência).	Use um sensor no qual o fio termopar não esteja soldado.		
	Deslocamento incorretamente configurado.	Verifique o deslocamento.		
	Sensor defeituoso.	Verifique o sensor.		
Corrente com falha (≤ 3,6 mA ou ≥ 21 mA)	Sensor está incorretamente conectado.	Instale os cabos conectores corretamente (diagrama do terminal).		
	Programação incorreta.	Tipo de sensor incorreto configurado na função <b>Tipo de sensor</b> . Defina o tipo correto de sensor.		

### 9.2 Visão geral das informações de diagnóstico

### 9.2.1 Exibição dos eventos de diagnóstico

### **AVISO**

Os sinais de status e o comportamento de diagnóstico podem ser configurados manualmente para determinados eventos de diagnóstico. Se ocorrer um evento de diagnóstico, no entanto, não é garantido que os valores medidos sejam válidos para o evento e estejam em conformidade com o processo para os sinais de status S e M e o comportamento de diagnóstico: "Aviso" e "Desativado".

▶ Redefina a atribuição do sinal de status para a configuração de fábrica.

#### Sinais de status

Símbolo	Categoria de eventos	Significado
F	Erro de operação	Um erro de operação ocorreu.
С	Modo de serviço	O equipamento está em modo de serviço (por exemplo durante uma simulação).
S	Fora da especificação	Atualmente, o equipamento está sendo operado fora de suas especificações técnicas (por exemplo, durante processos de inicialização ou de limpeza).
M	Manutenção necessária	A manutenção é necessária.
N	Não categorizado	


- Se um valor medido não estiver disponível, o display alterna entre "- -- -" e a mensagem de erro mais o número do erro definido e o símbolo '△'.
- Se um valor medido válido estiver presente, o display alterna entre o status mais o número de erro definido (display de 7 segmentos) e o valor medido primário (PV) com o símbolo '△'.

### Comportamento de diagnóstico

Alarm	A medição é interrompida. As saídas de sinal adotam a condição de alarme definida. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Warning	O equipamento continua a medir. É gerada uma mensagem de diagnóstico.
Disabled	O diagnóstico é completamente desativado se o equipamento não estiver gravando o valor medido.

#### Evento de diagnóstico e texto de evento

A falha pode ser identificada por meio do evento de diagnóstico. O texto de evento auxilia oferecendo informações sobre o erro.

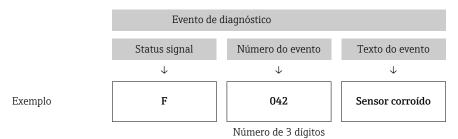

Se diversos eventos de diagnóstico estiverem pendentes ao mesmo tempo, apenas a mensagem de diagnóstico com a prioridade mais alta é exibida. As mensagens de diagnóstico adicionais pendentes são exibidas no submenu **Diagnostic list** → 🖺 85. O sinal de status determina a prioridade na qual as mensagens de diagnóstico são exibidas. A seguinte ordem de prioridade se aplica: F, C, S, M. Se dois ou mais eventos de diagnóstico com o mesmo sinal de status estiverem ativos simultaneamente, a ordem numérica do número do evento determina a ordem de prioridade na qual os eventos são exibidos, por exemplo: F042 aparece antes de F044 e antes de S044.

As mensagens de diagnóstico anteriores que não estão mais pendentes são mostradas no submenu **Event logbook**→ 🖺 86.

### 9.3 Lista de diagnóstico

Cada evento de diagnóstico é atribuído a um determinado nível de evento de fábrica. O usuário pode modificar essa atribuição para certos eventos de diagnóstico.

### Exemplo:

		Ajuste de parâmetro		Comportamento do equipamento			
Exemplos de configuração	Número de diagnóstico	Sinal de status	Comportament o de diagnóstico da fábrica	Sinal de status (saída através de comunicação HART®)	Saída atual	PV, status	Display
1. Configuração padrão	047	S	Warning	S	Valor medido	Valor medido, INCERTO	S047
2. Configuração manual: sinal de status S alterado para F	047	F	Warning	F	Valor medido	Valor medido, INCERTO	F047
3. Configuração manual: comportamento de diagnóstico [ <b>Aviso</b> alterado para <b>Alarme</b>	047	S	Alarm	S	Corrente configurada com falha	Valor medido, BAD	S047
4. Configuração manual: Aviso alterado para Desativado	047	S 1)	Desativado	_ 2)	Último valor medido válido <sup>3)</sup>	Último valor válido medido, BOM	S047

- 1) A configuração não é relevante.
- 2) Sinal de status não exibido.
- 3) A corrente com falha é emitida, se nenhum valor medido válido estiver disponível.

A entrada de sensor pertinente a estes eventos de diagnóstico pode ser identificada pelo parâmetro **Canal diag. real** ou no display.

Número de diagnóstic o	Texto curto	Medida corretiva	Sinal de status da fábrica	Customizável  1)  Não pode ser ajustado	Comporta mento de diagnósti co da fábrica	Customizável  Não pode ser ajustado
		Diagnósticos para o sensor				
001	Falha do equipamento - sensor n 3) (sensor RJ)	Reinicie o equipamento     Substitua os componentes eletrônicos	F	X	Alarm	X
041	Sensor interrompido - sensor n	<ol> <li>Verifique a ligação elétrica.</li> <li>Substitua o sensor.</li> <li>Verifique o tipo de conexão.</li> </ol>	F	$\checkmark$	Alarm	$\checkmark$
042	Sensor n corroído	Verifique o sensor.     Substitua o sensor.	M	<b>✓</b>	Warning	<b>✓</b>
043	Sensor n com curto-circuito	Verifique a conexão elétrica.     Verifique o sensor.     Substitua o sensor ou o cabo.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>~</b>
044	Desvio do sensor detectado	Verifique o sensor ou os componentes eletrônicos principais.     Substitua o sensor ou os componentes eletrônicos principais.	М	<b>√</b>	Warning	<b>√</b>
047	Limite do sensor atingido sensor n (sensor RJ)	Verifique o sensor.     Verifique as condições de processo.	S	<b>✓</b>	Warning	<b>✓</b>
048	Detecção do desvio não é possível	Verifique a conexão elétrica.     Verifique o sensor.     Substitua o sensor.	М	<b>✓</b>	Warning	<b>~</b>
062	Conexão do sensor com defeito sensor n (sensor RJ)	Verifique a conexão do sensor.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>✓</b>
105	Intervalo de calibração	Faça a calibração e redefina o intervalo de calibração.     Desligue o contador de calibração.	M	<b>✓</b>	Warning	<b>\</b>
145	Ponto de referência de compensação sensor n	Verifique a temperatura do terminal.     Verifique o ponto de medição de referência externo.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>~</b>
		Diagnósticos para componentes eletr	ônicos			
201	Componentes eletrônicos com falha	Reinicie o equipamento.     Substitua os componentes eletrônicos.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>✓</b>
221	Sensor de referência com defeito sensor RJ	Substitua o equipamento.	M	<b>✓</b>	Alarm	<b>✓</b>
241	Firmware com defeito	Reinicie o equipamento.     Ligue e desligue a anergia do equipamento.     Substitua os componentes eletrônicos.	F	$\checkmark$	Alarm	$\checkmark$
242	Firmware incompatível	Verifique a versão do firmware.     Faça a função flash ou substitua os componentes eletrônicos principais.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>~</b>
261	O módulo de componentes eletrônicos está com falha	Reinicie o equipamento.     Substitua o módulo dos componentes eletrônicos principais.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>~</b>
283	Conteúdo inconsistente da memória	Reinicie o equipamento.     Substitua os componentes eletrônicos.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>✓</b>
286	Armazenamento de dados inconsistente	Repita a configuração segura dos parâmetros.     Substitua os componentes eletrônicos.	F	<b>✓</b>	Alarm	<b>✓</b>

Número de diagnóstic o	Texto curto	o curto Medida corretiva		Customizável  1)  Não pode ser ajustado	Comporta mento de diagnósti co da fábrica	Customizável  2)  Não pode ser ajustado
		Diagnósticos para configuração				
401	Redefinição de fábrica ativa	A redefinição de fábrica está em andamento, aguarde.	С	X	Warning	X
402	Inicialização ativa sensor n (sensor RJ)	Inicialização em progresso, aguarde.	С	X	Warning	X
410	Transferência de dados falhou	Verifique a conexão.     Repita a transferência de dados.	F C	X	Alarm	X
411	Upload/download ativo	Upload/download em andamento, aguarde.	. C	X	Warning	X
412	Download ativo	Download ativo, aguarde C				<b>✓</b>
435	Falha de linearização sensor n (sensor RJ)	Verifique a linearização.	X	Alarm	X	
438	Configuração de dados diferente	Verifique o arquivo do conjunto de dados.     Verifique as configurações do equipamento.     Faça download das novas configurações do novo.	М	X	Warning	X
439	Dataset	Repita a configuração segura dos parâmetros	F	X	Alarm	X
485	Simulação ativa da variável do processo sensor n (temperatura do dispositivo)	Desative a simulação.	С	-	Warning	-
491	Simulação da saída de corrente	Desative a simulação.	С	<b>✓</b>	Warning	$\checkmark$
495	Simulação de evento de diagnóstico ativa	Desative a simulação.	С	<b>✓</b>	Warning	<b>✓</b>
531	Configuração de fábrica ausente sensor n (saída de corrente)	Contate a manutenção.     Substitua o equipamento.	F	X	Alarm	X
537	Configuração sensor n (saída de corrente)	Verifique as configurações do equipamento     Faça o upload e o download das novas configurações.     (Em caso de saída de corrente: verifique as configurações da saída analógica.)	F	×	Alarm	×
583	Simulação de entrada sensor n	Desative a simulação.	С	<b>✓</b>	Warning	$\checkmark$
		Diagnósticos para o processo				
801	Fonte de alimentação muito baixa <sup>4)</sup>	Aumente a fonte de alimentação.	S	<b>✓</b>	Alarm	X

iTEMP TMT162 Manutenção

Número de diagnóstic o	Texto curto	Medida corretiva	Sinal de status da fábrica	Customizável  Não pode ser	Comporta mento de diagnósti co da fábrica	Customizável  Não pode ser
				ajustado		ajustado
825	Temperatura de operação	Verifique a temperatura ambiente.     Verifique a temperatura do processo.	S	$\checkmark$	Warning	<b>✓</b>
844	Valor do processo fora da especificação - saída de corrente	Verifique o valor do processo.     Verifique a aplicação.     Verifique o sensor.	S	<b>✓</b>	Warning	

- 1) Pode ser definido para F, C, S, M, N
- 2) Pode ser definido para "Alarme", "Aviso" e "Desativado"
- 3) n = número de entradas do sensor (1 e 2)
- 4) No caso desse evento de diagnóstico, o equipamento sempre emite um status de alarme "low" (corrente de saída ≤ 3.6 mA).

## 9.4 Histórico do firmware

### Histórico de revisão

A versão firmware (FW) na etiqueta de identificação e nas Instruções de operação indica o lançamento do equipamento: XX.YY.ZZ (exemplo, 01.02.01).

XX Alterar para a versão principal. Não é mais compatível. O equipamento e

as instruções de operação também mudam.

YY Mudança nas funções e operação. Compatível. As instruções de operação

mudam.

ZZ Mudanças fixas e internas. Sem mudanças para as Instruções de

operação.

Data	Versão do firmware	Alterações	Documentação
07/2017	04.01.zz	Versão 7.6 do protocolo HART e adição de parâmetros de operação para segurança operacional (SIL3)	BA01801T/09/en/01.17
09/2023			BA01801T/09/en/03.23

# 10 Manutenção

Nenhum trabalho de manutenção especial é exigido para o transmissor de temperatura.

# 10.1 Limpeza

Um pano limpo e seco pode ser usado para limpar o equipamento.

Reparo iTEMP TMT162


# 11 Reparo

## 11.1 Notas gerais

Reparos que não estão descritos nestas Instruções de operação somente podem ser executados diretamente pelo fabricante ou pelo departamento de serviço.

# 11.2 Peças de reposição

As peças de reposição atualmente disponíveis para o produto podem ser encontradas online em: http://www.products.endress.com/spareparts\_consumables. Ao adquirir peças de reposição, sempre mencione o número de série do equipamento!

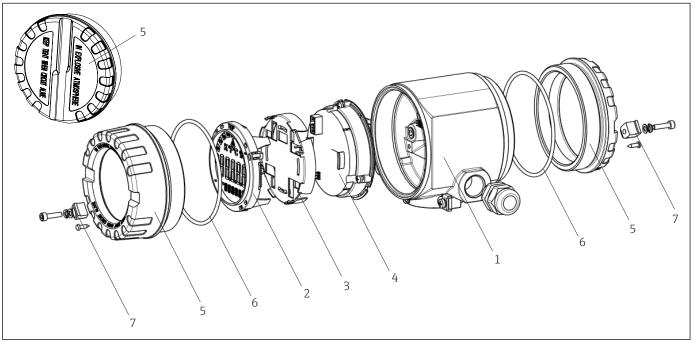

A00245

🖪 15 Peças de reposição do transmissor de campo

Item nº 1	Invólucro			
	Certificado	s:		
	A	Área ná	io classif	icada + Ex ia
	В	ATEX E	x d	
		Materi	al:	
		A	Alumín	io, HART 5
		В	Aço ino	xidável 316L, HART 5
		F	Alumín	io, FF/PA
		G	G Aço inoxidável, 316L, FF/PA	
		K	Alumín	io, HART 7
		L	Aço inoxidável 316L, HART 7	
			Entrad	a para cabo:
			1	2 x rosca NPT ½" + bloco de terminal + 1 plugue fictício
			2	2 x rosca NPT M20x1,5" + bloco de terminal + 1 plugue fictício

iTEMP TMT162 Reparo

Item nº 1	Invólucro			
		4	2 x roso	ca G ½" + bloco de terminal + 1 plugue fictício
			Versão	:
			A	Padrão
TMT162G-			Α	← código do pedido

Item n° 4	Mód	ulo dos co	o dos componentes eletrônicos				
	Certi	ficados:	dos:				
	A	Área na	Área não-classificada				
	В	ATEX E	ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS				
		Entrad	a do sei	nsor; comunicação:			
		A	1x; HA	RT 5, FW 01.03.zz, DevRev02			
		В	2x; HA	.RT 5, FW 01.03.zz, DevRev02, config. sensor 1 de saída			
		С	2x; FO	UNDATION Fieldbus Device Revisão 1			
		D	2x; PR	OFIBUS PA, DevRev02			
		E	2x; FO	UNDATION Fieldbus FW 01.01.zz, Equipamento revisão 2			
		F	2x; FOUNDATION Fieldbus FW 02.00.zz, Equipamento revisão 3				
		G	1x; HA	RT7, Fw 04.01.zz, DevRev04			
		Н	2x; HA	RT7, Fw 04.01.zz, DevRev04, saída de config. sensor 1			
			Config	ruração:			
			Α	Filtro da rede elétrica 50 Hz			
			В	Produzido conforme o pedido original (mencionar número de série) filtro da rede elétrica 50 Hz			
			K	Filtro da rede elétrica 60 Hz			
			L	Produzido conforme o pedido original (mencionar número de série) filtro da rede elétrica 60 Hz			
TMT162E-				← código do pedido			

N° do item.	Código de pedido	Peças de reposição
2.3	TMT162X-DA	Display HART 5 + retentor + proteção contra torção
2.3	TMT162X-DB	Display PA/FF + retentor + proteção contra torção
2.3	TMT162X-DC	Retentor do display + proteção contra torção
2.3	TMT162X-DD	Display HART 7 + retentor + proteção contra torção
5	ТМТ162Х-НН	Placa cega do alojamento, alumínio Ex d, FM XP com vedação, aprovação CSA, somente como tampa para o compartimento de conexão
5	TMT162X-HI	Placa cega do alojamento, alumínio + vedação
5	TMT162X-HK	Display cpl. da tampa do alojamento, alumínio Ex d com vedação
5	TMT162X-HL	Display cpl. da tampa do alojamento, alumínio com vedação
5	TMT162X-HA	Placa cega do alojamento, aço inoxidável 316L Ex d, ATEX Ex d, FM XP com vedação, aprovação CSA, somente como tampa para o compartimento de conexão
5	TMT162X-HB	Placa cega do alojamento, aço inoxidável 316L, com vedação
5	TMT162X-HC	Display cpl. da tampa do alojamento, Ex d, aço inoxidável 316L, ATEX Ex d, FM XP, CSA XP, com vedação
5	TMT162X-HD	Display cpl. da tampa do alojamento, aço inoxidável 316L, com vedação
5	TMT162X-HF	Display cpl. da tampa do alojamento, policarbonato, 316L

Acessórios iTEMP TMT162

N° do item.	Código de pedido	Peças de reposição
6	71439499	O-ring 88x3 HNBR 70° revestimento PTFE externo
7	51004948	Conjunto da peças sobressalentes abraçadeira da tampa: parafuso, disco, arruela da mola

## 11.3 Devolução

As especificações para devolução segura do equipamento podem variar, dependendo do tipo do equipamento e legislação nacional.

- 1. Consulte o website para maiores informações: http://www.endress.com/support/return-material
- 2. Devolva o equipamento caso sejam necessários reparos ou calibração de fábrica ou caso o equipamento errado tenha sido solicitado ou entregue.

## 11.4 Descarte



Se solicitado pela Diretriz 2012/19/ da União Europeia sobre equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE), o produto é identificado com o símbolo exibido para reduzir o descarte de WEEE como lixo comum. Não descartar produtos que apresentam esse símbolo como lixo comum. Ao invés disso, devolva-os ao fabricante para descarte sob as condições aplicáveis.

## 12 Acessórios

Vários acessórios, que podem ser solicitados com o equipamento ou posteriormente da Endress+Hauser, estão disponíveis para o equipamento. Informações detalhadas sobre o código de pedido em questão estão disponíveis em seu centro de vendas local Endress +Hauser ou na página do produto do site da Endress+Hauser: www.endress.com.

Quando solicitar acessórios, especifique sempre o número de série do equipamento!

# 12.1 Acessórios específicos do equipamento

Acessórios	Descrição
Plugues falsos	<ul> <li>M20x1,5 EEx-d/XP</li> <li>G ½" EEx-d/XP</li> <li>NPT ½" ALU</li> <li>NPT ½" V4A</li> </ul>
Prensa-cabos	<ul> <li>M20x1,5</li> <li>NPT ½" D4-8,5, IP68</li> <li>Prensa-cabos NPT ½" 2 x D0.5 cabo para 2 sensores</li> <li>Prensa-cabos M20x1,5 2 x D0.5 cabo para 2 sensores</li> </ul>
Adaptador para prensa- cabos	M20x1.5 externo/M24x1.5 interno
Suporte para montagem para parede e tubo	Parede de aço inoxidável/tubo de 2" Tubo de aço inoxidável 2" V4A
Proteção contra sobretensão	O módulo protege os componentes eletrônicos contra sobretensão.

iTEMP TMT162 Acessórios

# 12.2 Acessórios específicos do serviço

Acessórios	Descrição
Applicator	Software para seleção e dimensionamento de medidores Endress+Hauser:  Cálculo de todos os dados necessários para identificar o medidor ideal: ex. perda de pressão, precisão ou conexões de processo.  Ilustração gráfica dos resultados dos cálculos
	Administração, documentação e acesso a todos os dados e parâmetros relacionados ao processo durante toda a duração do projeto.
	OApplicator está disponível: Via internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator
Acessórios	Descrição
Configurador	Configurador de produto - a ferramenta para configuração individual de produto  Dados de configuração por minuto  Dependendo do equipamento: entrada direta de informações específicas do ponto de medição, tais como a faixa de medição ou idioma de operação  Verificação automática de critérios de exclusão  Criação automática do código de pedido e sua separação em formato de saída PDF ou Excel  Funcionalidade para solicitação direta na loja virtual da Endress+Hauser  O configurador de produtos está disponível no site da Endress+Hauser:  www.endress.com-> Selecione seu país -> Clique em "Produtos" -> Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa -> Abra a página do produto -> O botão "Configurador de produtos.
FieldCare SFE500	Ferramenta de gerenciamento de ativos da planta baseado em FDT da Endress +Hauser. É possível configurar todas as unidades de campo inteligentes em seu sistema e ajudá-lo a gerenciá-las. Através do uso das informações de status, é também um modo simples e eficaz de verificar o status e a condição deles.  Para detalhes, consulte as Instruções de operação BA00027S e BA00065S
DeviceCare SFE100	Ferramenta de configuração para equipamentos através de protocolos fieldbus e protocolos de assistência técnica da Endress+Hauser.  DeviceCare é a ferramenta desenvolvida pela Endress+Hauser para a configuração dos equipamentos Endress+Hauser. Todos os equipamentos inteligentes em uma planta podem ser configurados através de uma conexão ponto a ponto ou ponto a barramento. Os menus fáceis de usar permitem acesso transparente e intuitivo aos equipamentos de campo.  Para detalhes, consulte Instruções de operação BA00027S

Acessórios iTEMP TMT162

# 12.3 Produtos de sistema

Acessórios	Descrição
Gerenciador de dados gráficos Memograph M	O gerenciador de dados avançado Memograph M é um sistema flexível e robusto para organização de valores de processo. Os valores de processo medidos estão claramente apresentados no display e seguramente registrados, monitorados para valores limite e analisados. Através de protocolos de comunicação comuns, os valores medidos e calculados podem ser facilmente comunicados para sistemas de alto nível ou módulos individuais de fábrica podem ser interconectados.  Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TIO1180R/09
RN22	Barreira ativa de um ou dois canais para separação segura de circuitos de sinal padrão de $0/4$ a $20$ mA com transmissão HART $^{\circ}$ bidirecional. Na opção de duplicador de sinal, o sinal de entrada é transmitido para duas saídas isoladas galvanicamente. O equipamento tem uma entrada de corrente ativa e uma passiva; as saídas podem ser operadas ativa ou passivamente. O RN22 requer uma tensão de alimentação de $24~V_{DC}$ .
RN42	Barreira ativa de um canal para separação segura de circuitos de sinal padrão de 0/4 a 20 mA com transmissão HART® bidirecional. O equipamento tem uma entrada de corrente ativa e uma passiva; as saídas podem ser operadas ativa ou passivamente. O RN42 pode ser alimentado com uma ampla faixa de tensão de 24 para 230 V <sub>CA/CC</sub> .  Para mais detalhes, consulte Informações técnicas TI01584K
RID14/RID16	Indicador de campo com 8 canais de entrada e protocolo FOUNDATION Fieldbus™ ou PROFIBUS® PA para exibir os valores de processos e os valores calculados.  Display local de parâmetros de processo em sistemas fieldbus.  Para mais detalhes:  Informações técnicas RID16: TI00146R  Informações técnicas RID14: TI00145R

#### Dados técnicos 13

#### 13.1 **Entrada**

Variável de medição Temperatura (comportamento de transmissão linear de temperatura), resistência e tensão. É possível conectar dois sensores independentes entre si. 1) sistência (Ohm) e transmissor Faixa de medição de tensão (mV) não é possível. As entradas de medição não são galvanicamente isoladas uma da outra.

Sensor de temperatura de resistência (RTD) de acordo com o padrão	Descrição	α	Limites da faixa de medição	Span mín
IEC 60751:2008	Pt100 (1) Pt200 (2) Pt500 (3) Pt1000 (4)	0.003851	-200 para +850 °C (-328 para +1562 °F) -200 para +850 °C (-328 para +1562 °F) -200 para +500 °C (-328 para +932 °F) -200 para +250 °C (-328 para +482 °F)	10 K (18 °F)
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	0.003916	−200 para +510 °C (−328 para +950 °F)	10 K (18 °F)
DIN 43760 IPTS-68	Ni100 (6) Ni120 (7)	0.006180	-60 para +250 °C (-76 para +482 °F) -60 para +250 °C (-76 para +482 °F)	10 K (18 °F)
GOST 6651-94	Pt50 (8) Pt100 (9)	0.003910	-185 para +1 100 °C (-301 para +2 012 °F) -200 para +850 °C (-328 para +1 562 °F)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003,	Cu50 (10) Cu100 (11)	0.004280	-180 para +200 °C (-292 para +392 °F) -180 para +200 °C (-292 para +392 °F)	10 K (18 °F)
GOST 6651-2009	Ni100 (12) Ni120 (13)	0.006170	-60 para +180 °C (-76 para +356 °F) -60 para +180 °C (-76 para +356 °F)	10 K (18 °F)
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	0.004260	−50 para +200 °C (−58 para +392 °F)	10 K (18 °F)
-	Pt100 (Callendar van Dusen) Polinomial niquelado Polinomial de cobre	-	Os limites da faixa de medição são especificados ao inserir valores limites que dependem dos coeficientes de A a C e RO.	10 K (18 °F)
	<ul> <li>Tipo de conexão: 2, 3 ou 4 fios, corrente de sensor: ≤ 0.3 mA</li> <li>Com o circuito de 2 fios, é possível fazer a compensação da resistência do fio (0 para 30 Ω)</li> <li>Com a conexão de 3 fios e 4 fios, resistência do fio do sensor até no máx. 50 Ω por fio</li> </ul>			
Transmissor de resistência	Resistência Ω		10 para 400 Ω 10 para 2 000 Ω	10 Ω 10 Ω

No caso de medição em 2 canais, a mesma unidade de medição deve ser configurada para os dois canais (por exemplo, °C ou F ou K). A medição 1) independente de 2 canais de um transmissor de re

Termopares de acordo com o padrão	Descrição	Limites da faixa de medição		Span mín
IEC 60584, Parte 1 ASTM E230-3	Tipo A (W5Re-W20Re) (30) Tipo B (PtRh30-PtRh6) (31) Tipo E (NiCr-CuNi) (34) Tipo J (Fe-CuNi) (35) Tipo K (NiCr-Ni) (36) Tipo N (NiCrSi-NiSi) (37) Tipo R (PtRh13-Pt) (38) Tipo S (PtRh10-Pt) (39) Tipo T (Cu-CuNi) (40)	0 para +2 500 °C (+32 para +4 532 °F) +40 para +1820 °C (+104 para +3 308 °F) -250 para +1 000 °C (-418 para +1832 °F) -210 para +1 200 °C (-346 para +2 192 °F) -270 para +1372 °C (-454 para +2 501 °F) -270 para +1300 °C (-454 para +2 372 °F) -50 para +1768 °C (-58 para +3 214 °F) -50 para +1768 °C (-58 para +3 214 °F) -200 para +400 °C (-328 para +752 °F)	Faixa de temperatura recomendada: 0 para +2 500 °C (+32 para +4 532 °F) +500 para +1 820 °C (+932 para +3 308 °F) -150 para +1 000 °C (-238 para +1 832 °F) -150 para +1 200 °C (-238 para +2 192 °F) -150 para +1 200 °C (-238 para +2 192 °F) -150 para +1 300 °C (-238 para +2 372 °F) +50 para +1 768 °C (+122 para +3 214 °F) +50 para +1768 °C (+122 para +3 214 °F) -150 para +400 °C (-238 para +752 °F)	50 K (90 °F) 50 K (90 °F)
IEC 60584, Parte 1 ASTM E230-3 ASTM E988-96	Tipo C (W5Re-W26Re) (32)	0 para +2 315 °C (+32 para +4 199 °F)	0 para +2 000 °C (+32 para +3 632 °F)	50 K (90 °F)
ASTM E988-96	Tipo D (W3Re-W25Re) (33)	0 para +2 315 °C (+32 para +4 199 °F)	0 para +2 000 °C (+32 para +3 632 °F)	50 K (90 °F)
DIN 43710	Tipo L (Fe-CuNi) (41) Tipo U (Cu-CuNi) (42)	-200 para +900 °C (-328 para +1652 °F) -200 para +600 °C (-328 para +1112 °F)	-150 para +900 °C (-238 para +1652 °F) -150 para +600 °C (-238 para +1112 °F)	50 K (90 °F)
GOST R8.585-2001	Tipo L (NiCr-CuNi) (43)	-200 para +800 °C (-328 para +1472 °F)	-200 para +800 °C (+328 para +1472 °F)	50 K (90 °F)
	<ul><li>Junção de referência externa</li><li>Resistência máxima dos fios</li></ul>	o interna de referência (Pt100) o de referência externa: valor configurável $-40$ para $+85$ °C ( $-40$ para $+185$ °F) tência máxima dos fios do sensor $10 \text{ k}\Omega$ (se a resistência dos fios do sensor for maior do que $10 \text{ k}\Omega$ , uma mensagem de produzida de acordo com NAMUR NE89.)		
Transmissor de tensão (mV)	Transmissor milivolt (mV)	-20 para 100 mV 5 mV		5 mV

## Tipo de entrada

As seguintes combinações de conexão são possíveis quando as duas entradas do sensor são especificadas:

	Entrada de sensor 1				
		RTD ou transmissor de resistência, 2 fios	RTD ou transmissor de resistência, 3 fios	RTD ou transmissor de resistência, 4 fios	Termopar (TC), transmissor de tensão
Entrada de	RTD ou transmissor de resistência, 2 fios	Ø	V	-	V
sensor 2	RTD ou transmissor de resistência, 3 fios	<b>∀</b>	☑ -	-	V
	RTD ou transmissor de resistência, 4 fios	r de	-	-	
	Termopar (TC), transmissor de tensão	<b>☑</b>	$ \mathbf{Z} $	Ø	V

## 13.2 Saída

Sinal	de	saída
Jiiiai	uc	Salua

Saída analógica	4 para 20 mA, 20 para 4 mA (pode ser invertida)
Codificação de sinal	FSK ±0.5 mA através de sinal de corrente
Taxa de transmissão de dados	1200 baud
Isolamento galvânico	U = 2 kV AC, 1 min. (entrada/saída)


## Informação de falha

## Informação de falha de acordo com NAMUR NE43:

Informação de falha é criada se a informação de medição for perdida ou não for válida. Uma lista completa de todos os erros ocorridos no sistema de medição é criada.

Abaixo da faixa	Redução linear de 4.0 para 3.8 mA
Acima da faixa	Aumento linear de 20.0 para 20.5 mA
Falha, por ex., falha no sensor; curto-circuito do sensor	≤ 3.6 mA ("low") ou ≥ 21 mA ("high"), pode ser selecionado A configuração de alarme "high" pode ser definida entre 21.5 mA e 23 mA, proporcionando, assim, a flexibilidade necessária para atender as necessidades de diversos sistemas de controle.



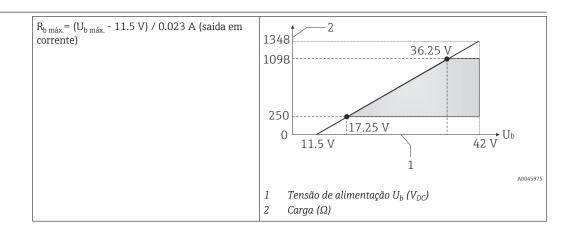

Comportamento da
linearização/transmissão

Temperatura-linear, resistência-linear, tensão-linear

Filtro de rede

50/60 Hz

Filtro

Filtro digital de 1ª ordem: O para 120 s

# Dados específicos do protocolo

ID do fabricante	17 (0x11)
ID do tipo de equipamento	0x11CE
Especificação HART®	7.6
Endereço de equipamento em modo de derivação múltipla <sup>1)</sup>	Endereços de configuração de software 0 para 63
Arquivos de descrição do equipamento (DTM, DD)	Informações e arquivos disponíveis em: www.endress.com www.fieldcommgroup.org

Carga HART	Min. 250 Ω
Variáveis do equipamento HART	Os valores medidos podem ser livremente atribuídos às variáveis do equipamento.  Valores medidos para PV, SV, TV e QV (primeira, segunda, terceira e quarta variáveis do equipamento)  Sensor 1 (valor medido)  Temperatura do equipamento  Média dos dois valores medidos: 0,5 x (SV1+SV2)  Diferença entre sensor 1 e sensor 2: SV1-SV2  Sensor 1 (cópia de segurança sensor 2): se o sensor 1 falhar, o valor do sensor 2, automaticamente, torna-se o valor "HART primário (PV): sensor 1 (OU sensor 2)  Comutação de sensor: se o valor exceder o valor T limite configurado para o sensor 1, o valor medido do sensor 2 se tornará o valor primário HART" (PV). O sistema comuta de volta ao sensor 1 se o valor medido do sensor 1 estiver ao menos 2 K abaixo de T: sensor 1 (sensor 2, se sensor 1 > T)  Média: 0,5 x (SV1+SV2) com cópia de segurança (valor medido do sensor 1 ou sensor 2 em casos de um erro no outro sensor)
Funções compatíveis	<ul> <li>Modo Burst <sup>1)</sup></li> <li>Squawk</li> <li>Estado condensado</li> </ul>

1) Não é possível no modo SIL, consulte o Manual de segurança funcional SD01632T

## Dados HART sem fio

Tensão mínima de acionamento	11.5 V <sub>DC</sub>
Corrente de acionamento	3.58 mA
Tempo de inicialização	<ul><li>Operação normal: 6 s</li><li>Modo SIL: 29 s</li></ul>
Tensão de operação mínima	11.5 V <sub>AC</sub>
Corrente Multidrop	4.0 mA <sup>1)</sup>
Tempo para configuração de conexão	<ul><li>Operação normal: 9 s</li><li>Modo SIL: 10 s</li></ul>

1) Ausência de corrente Multidrop no modo SIL

Proteção de gravação para os parâmetros do equipamento

- Hardware: Proteção contra gravação utilizando minisseletora em módulo eletrônico no dispositivo
- Software: Proteção contra gravação utilizando senha

Atraso na ativação

- $\blacksquare$  Até a ativação da comunicação HART  $^{\circledcirc}$  , cerca de 10 s, durante o atraso na energização =  $I_a \leq 3.6 \text{ mA}$
- Até que o primeiro sinal de valor medido válido esteja presente na saída de corrente, aprox. 28 s, durante o atraso na energização =  $I_a \le 3.6$  mA

## 13.3 Fonte de alimentação

#### Tensão de alimentação

Valores para áreas não classificadas, protegidas contra polaridade reversa:

- 11,5 V ≤ Vcc ≤ 42 V (padrão)
- I ≤ 23 mA

Valores para áreas classificadas, consulte a documentação Ex.

O transmissor deve ser alimentado por uma fonte de alimentação 11.5 para  $42~V_{DC}$  de acordo com a NEC Classe 02 (baixa tensão/baixa corrente) com potência restrita limitada a 8~A/150~VA no caso de um curto-circuito (de acordo com a IEC 61010-1, CSA 1010.1-92).

O equipamento deve ser alimentado somente por uma unidade de energia que opere com um circuito limitado de energia, de acordo com a UL/EN/IEC 61010-1, Seção 9.4 e requisitos da Tabela 18.

## Consumo de corrente

Consumo de corrente	3.6 para 23 mA
Consumo mínimo de corrente	≤ 3.5 mA, modo Multidrop 4 mA (não é possível no modo SIL)
Limite de corrente	≤ 23 mA

#### **Terminais**

## 2.5 mm<sup>2</sup> (12 AWG) mais ponteira

#### Entradas para cabo

Versão	Тіро
Rosca	2x rosca ½" NPT
	2x rosca M20
	2x rosca G½"
Prensa-cabo	2x acoplamento M20

### Ondulação residual


Ondulação residual permanente  $U_{SS} \le 3~V$  a  $U_b \ge 13.5~V$ ,  $f_{máx.} = 1~kHz$ 

# Proteção contra sobretensão

O para-raios pode ser solicitado como um acessório opcional. O módulo protege os componentes eletrônicos contra danos causados por sobretensão. A sobretensão ocorre nos cabos de sinal (por exemplo 4 para 20 mA, linhas de comunicação (sistemas fieldbus) e a fonte de alimentação é desviada para o terra. A funcionalidade do transmissor não é afetada, pois não ocorre queda de tensão problemática.

#### Dados de conexão:

Tensão máxima contínua (tensão nominal)	$U_C = 42 V_{DC}$
Corrente nominal	$I = 0.5 \text{ A a T}_{amb.} = 80 ^{\circ}\text{C (176 }^{\circ}\text{F)}$
Resistência de corrente de surto  • Corrente de relâmpago D1 (10/350 μs)  • Corrente de descarga nominal C1/C2 (8/20 μs)	■ I <sub>imp</sub> = 1 kA (por cabo) ■ I <sub>n</sub> = 5 kA (por cabo) I <sub>n</sub> = 10 kA (total)
Resistência serial por cabo	1.8 Ω, tolerância ±5 %

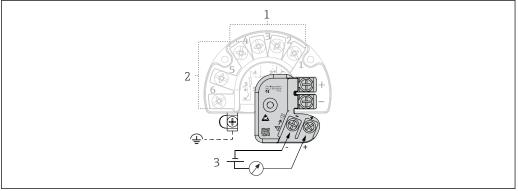

A0045614

■ 16 Conexão elétrica do para-raios

- 1 Sensor 1
- 2 Sensor 2
- 3 Conexão do barramento e fonte de alimentação

#### Aterramento

O equipamento deve estar conectado à equalização de potencial. A conexão entre o invólucro e o aterramento local deve ter uma seção transversal mínima de 4 mm<sup>2</sup> (13 AWG). Todas as conexões de aterramento devem estar bem presas.

## 13.4 Características de desempenho

### Tempo de resposta

A atualização do valor medido depende do tipo de sensor e do método de conexão e movese dentro das sequintes faixas:

Detector de temperatura de resistência (RTD)	0.9 para 1.3 s (depende do método de conexão de 2/3/4 fios)
Termopares (TC)	0.8 s
Temperatura de referência	0.9 s

i

Quando gravar as respostas das etapas, leve em consideração que os tempos para a medição do segundo canal e para o ponto de medição de referência interno são adicionados aos tempos especificados onde aplicável.

# Condições de operação de referência

- Temperatura de calibração: +25 °C ±3 K (77 °F ±5.4 °F)
- Tensão de alimentação: 24 V DC
- Circuito de 4 fios para ajuste de resistência

Erro medido máximo

Em conformidade com DIN EN 60770 e condições de referência especificadas acima. Os dados de erro de medição correspondem à  $\pm 2~\sigma$  (distribuição Gaussian), ou seja, 95,45%. Os dados incluem não-linearidades e repetibilidade.

## Típico

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro de medição típico (±)	
Sensor de temperatura de resistência (RTD) de acordo com o padrão		Valor digital 1)	Valor na saída de corrente	
IEC 60751:2008	Pt100 (1)		0.08 °C (0.14 °F)	0.1 °C (0.18 °F)
IEC 60751:2008	Pt1000 (4)	0 para +200 °C (32 para +392 °F)	0.06 °C (0.11 °F)	0.1 °C (0.18 °F)
GOST 6651-94	Pt100 (9)		0.07 °C (0.13 °F)	0.09 °C (0.16 °F)

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro de medição típico (±)	
Termopares (TC) de acordo com o padrão			Valor digital <sup>1)</sup>	Valor na saída de corrente
IEC 60584, Parte 1	Tipo K (NiCr-Ni) (36)		0.22 °C (0.4 °F)	0.24 °C (0.43 °F)
IEC 60584, Parte 1	Tipo S (PtRh10-Pt) (39)	0 para +800 °C (32 para +1472 °F)	1.17 °C (2.1 °F)	1.33 ℃ (2.4 ℉)
GOST R8.585-2001	Tipo L (NiCr-CuNi) (43)		2.0 °C (3.6 °F)	2.4 °C (4.32 °F)

1) Valor medido transmitido via HART®.

## Erro medido para sensores de temperatura de resistência (RTD) e transmissores de resistência

Padrão Designação		Faixa de medição	Erro medido (±)	
			Valor digital <sup>1)</sup>	D/A <sup>2)</sup>
			Com base no valor medido <sup>3)</sup>	D/A '
	Pt100 (1)	−200 para +850 °C	ME = ± (0.06 °C (0.11 °F) + 0.005% * (MV - LRV))	
	Pt200 (2)	(−328 para +1562 °F)	ME = ± (0.05 °C (0.09 °F) + 0.012% * (MV - LRV))	
IEC 60751:2008	Pt500 (3)	−200 para +500 °C (−328 para +932 °F)	ME = ± (0.03 °C (0.05 °F) + 0.012% * (MV - LRV))	
	Pt1000 (4)	−200 para +250 °C (−328 para +482 °F)	ME = ± (0.02 °C (0.04 °F) + 0.012% * (MV - LRV))	
JIS C1604:1984	Pt100 (5)	−200 para +510 °C (−328 para +950 °F)	ME = ± (0.05 °C (0.09 °F) + 0.006% * (MV - LRV))	
GOST 6651-94	Pt50 (8)	−185 para +1100 °C (−301 para +2012 °F)	ME = ± (0.1 °C (0.18 °F) + 0.008% * (MV - LRV))	
GOS1 0031-94	Pt100 (9)	−200 para +850 °C (−328 para +1 562 °F)	ME = ± (0.05 °C (0.09 °F) + 0.006% * (MV - LRV))	0.03 % (≘ 4.8 µA)
DIN 43760 IPTS-68	Ni100 (6)	$-60 \text{ para } +250 \text{ °C} $ $(-76 \text{ para } +482 \text{ °F})$ $ME = \pm (0.05 \text{ °C} (0.09 \text{ °F}) - 0.006\% \text{ * (}$	$ M_1  = + (0.05 \cdot (0.09 \cdot 1) - 0.006 \% ^ (0.07 \cdot -1.87 \cdot 1)$	
DIN 43700 IF 13-00	Ni120 (7)			
	Cu50 (10)	−180 para +200 °C (−292 para +392 °F)	$ME = \pm (0.10 ^{\circ}\text{C} (0.18 ^{\circ}\text{F}) + 0.006\% ^{*} (MV - LRV))$	
OIML R84: 2003 / GOST 6651-2009	Cu100 (11)	−180 para +200 °C (−292 para +392 °F)	$ME = \pm (0.05 ^{\circ}C (0.09 ^{\circ}F) + 0.003\% ^{*} (MV - LRV))$	
	Ni100 (12)	−60 para +180 °C	ME = $\pm$ (0.06 °C (0.11 °F) - 0.005% * (MV - LRV))	
	Ni120 (13)	(−76 para +356 °F)	ME = ± (0.05 °C (0.09 °F) - 0.005% * (MV - LRV))	
OIML R84: 2003, GOST 6651-94	Cu50 (14)	-50 para +200 ℃ (-58 para +392 ℉)	$ME = \pm (0.1 ^{\circ}C  (0.18 ^{\circ}F) + 0.004\% ^{*}  (MV - LRV))$	
Transmissor de	Resistência Ω	10 para 400 Ω	$ME = \pm (21 \text{ m}\Omega + 0.003\% * (MV - LRV))$	0.03 % (≘
resistência		10 para 2 000 Ω	$ME = \pm (35 \text{ m}\Omega + 0.010\% * (MV - LRV))$	4.8 µA)
		l	I.	

- 1) Valor medido transmitido via HART®.
- 2) Porcentagens baseadas no intervalo configurado do sinal da saída analógica.
- 3) Desvios do erro máximo medido possíveis devido ao arredondamento.

## Erro medido para termopares (TC) e transmissores de tensão

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro medido (±)	
			Valor digital <sup>1)</sup>	D/A <sup>2)</sup>
			Com base no valor medido <sup>3)</sup>	D/A
IEC 60584-1 ASTM E230-3	Tipo A (30)	0 para +2 500 ℃ (+32 para +4 532 ℉)	$ME = \pm (0.08 ^{\circ}\text{C} (0.14 ^{\circ}\text{F}) + 0.018\% ^{*} (MV - LRV))$	0.03 % (≘ 4.8 µA)

Padrão	Designação	Faixa de medição	Erro medido (±)	
	Tipo B (31)	+500 para +1820 °C (+932 para +3308 °F)	$ME = \pm (1.23 ^{\circ}C (2.14 ^{\circ}F) - 0.05\% ^{*} (MV - LRV))$	
IEC 60584-1 ASTM E988-96 ASTM E230-3	Tipo C (32)	0 para +2 000 °C (+32 para +3 632 °F)	$ME = \pm (0.5 ^{\circ}C (0.9 ^{\circ}F) + 0.005\% ^{*}MV - LRV))$	
ASTM E988-96	Tipo D (33)		ME = ± (0.63 °C (1.13 °F) - 0.007% * MV - LRV))	
	Tipo E (34)	−150 para +1000 °C (−238 para +1832 °F)	$ME = \pm (0.19 ^{\circ}C (0.3 ^{\circ}F) - 0.006\% ^{*} (MV - LRV))$	
	Tipo J (35)	−150 para +1200 °C	$ME = \pm (0.23 ^{\circ}\text{C} (0.4 ^{\circ}\text{F}) - 0.005\% ^{*} (MV - LRV))$	
	Tipo K (36)	(−238 para +2 192 °F)	$ME = \pm (0.3 ^{\circ}C  (0.5 ^{\circ}F) - 0.002 ^{\circ} ^{*}  (MV - LRV))$	
IEC 60584-1 ASTM E230-3	Tipo N (37)	−150 para +1300 °C (−238 para +2372 °F)	$ME = \pm (0.4 ^{\circ}C  (0.7 ^{\circ}F) - 0.01\% ^{*}  (MV - LRV))$	
	Tipo R (38)	+50 para +1768 °C (+122 para +3 214 °F)	$ME = \pm (0.95 ^{\circ}C  (1.7 ^{\circ}F) - 0.025\% ^{*}  (MV - LRV))$	
	Tipo S (39)		$ME = \pm (0.98 ^{\circ}\text{C} (1.8 ^{\circ}\text{F}) - 0.02 ^{\circ}\text{*} (MV - LRV))$	
	Tipo T (40)	−150 para +400 °C (−238 para +752 °F)	$ME = \pm (0.31 ^{\circ}C  (0.56 ^{\circ}F) - 0.034\% ^{*}  (MV - LRV))$	
DIN 43710	Tipo L (41)	−150 para +900 °C (−238 para +1652 °F)	$ME = \pm (0.26  ^{\circ}C  (0.47  ^{\circ}F) - 0.008\%  ^{*}  (MV - LRV))$	
DIN 43710	Tipo U (42)	−150 para +600 °C (−238 para +1112 °F)	$ME = \pm (0.27  ^{\circ}C  (0.49  ^{\circ}F) - 0.022\%  ^{*}  (MV - LRV))$	
GOST R8.585-2001	Tipo L (43)	−200 para +800 °C (−328 para +1472 °F)	$ME = \pm (2.13 ^{\circ}C (3.83 ^{\circ}F) - 0.012\% ^{*} (MV - LRV))$	
Transmissor de tensão (mV)		-20 para +100 mV	$ME = \pm (6.5 \mu V + 0.002\% * (MV - LRV))$	4.8 μΑ

- 1) Valor medido transmitido via HART®.
- 2) Porcentagens baseadas no intervalo configurado do sinal da saída analógica.
- 3) Desvios do erro máximo medido possíveis devido ao arredondamento.

MV = valor medido

LRV = valor inferior da faixa do sensor em questão

Erro total medido do transmissor na saída de corrente =  $\sqrt{\text{(erro medido digital}^2 + \text{erro medido D/A}^2)}$ 

Cálculo de amostra com Pt100, faixa de medição 0 para +200 °C (+32 para +392 °F), valor medido+200 °C (+392 °F), temperatura ambiente +25 °C (+77 °F), fonte de alimentação 24 V:

Erro medido digital = $0.06 ^{\circ}\text{C} + 0.006\% ^{\circ}\text{x}  (200 ^{\circ}\text{C} - (-200 ^{\circ}\text{C}))$ :	0.08 °C (0.15 °F)
Erro medido D/A = 0.03 % * 200 °C (360 °F)	0.06 °C (0.11 °F)
Valor digital do erro medido (HART):	0.08 °C (0.15 °F)
Valor analógico do erro medido (saída de corrente): $\sqrt{(Erro medido digital^2 + erro medido D/A^2)}$	0.10 ℃ (0.19 ℉)

Cálculo de amostra com Pt100, faixa de medição 0 para +200 °C (+32 para +392 °F), valor medido+200 °C (+392 °F), temperatura ambiente +35 °C (+95 °F), fonte de alimentação 30 V:

Erro medido digital = $0.06 ^{\circ}\text{C} + 0.006\% ^{\circ}\text{x}  (200 ^{\circ}\text{C} - (-200 ^{\circ}\text{C}))$ :	0.08 °C (0.15 °F)
Erro medido D/A = 0.03 % * 200 °C (360 °F)	0.06 °C (0.11 °F)


Influência da temperatura ambiente (digital) = (35 - 25) x (0,002 % x 200 °C - (-200 °C)), mín. 0,005 °C	0.08 °C (0.14 °F)
Influência da temperatura ambiente (D/A) = (35 - 25) x (0,001% x 200°C)	0.02 °C (0.04 °F)
Influência da temperatura ambiente (digital) = (30 - 24) x (0,002 % x 200 °C - (-200 °C)), mín. 0,005 °C	0.05 °C (0.09 °F)
Influência da tensão de alimentação (D/A) = $(30 - 24) \times (0,001\% \times 200^{\circ}C)$	0.01 °C (0.02 °F)
Valor digital do erro medido (HART): $\sqrt{(\text{Erro medido digital}^2 + \text{influência da temperatura ambiente (digital)}^2 + \text{influência da fonte de alimentação (digital)}^2}$	0.13 °C (0.23 °F)
Valor analógico do erro medido (saída de corrente): $\sqrt{\text{(Erro medido digital}^2 + \text{erro medido D/A}^2 + \text{influência da temperatura ambiente}}$ (digital) <sup>2</sup> + influência da temperatura ambiente (D/A) <sup>2</sup> + influência da tensão de alimentação (digital) <sup>2</sup> + influência da tensão de alimentação (D/A) <sup>2</sup>	0.14 °C (0.25 °F)

Os dados do erro medido correspondem a 2 σ (distribuição Gaussian)

MV = valor medido

LRV = valor inferior da faixa do sensor em questão

Faixa de medição de entrada física dos sensores			
10 para 400 Ω Cu50, Cu100, polinomial RTD, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120			
10 para 2 000 Ω Pt200, Pt500, Pt1000			
-20 para 100 mV	Termopares tipo: A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U		

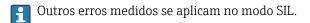



Para informações detalhadas, consulte o Manual de Segurança Funcional SD01632T.

#### Ajuste do sensor

#### Correspondência sensor-transmissor

Os sensores RTD são um dos elementos de medição da temperatura mais lineares. No entanto, a saída deve ser linearizada. Para melhor significativamente a precisão da medição da temperatura, o equipamento permite o uso de dois métodos:

Coeficientes Callendar-Van Dusen (sensor de temperatura de resistência Pt100)
 A equação Callendar-Van Dusen é descrita como:
 R<sub>T</sub> = R<sub>0</sub>[1+AT+BT²+C(T-100)T³]

Os coeficientes A, B e C são usados para combinar o sensor (platina) e o transmissor para melhor precisão do sistema de medição. Os coeficientes para um sensor padrão são especificados na IEC 751. Se nenhum sensor padrão estiver disponível ou se for necessária uma precisão maior, os coeficientes para cada sensor podem ser determinados especificamente com a ajuda da calibração do sensor.

 Linearização para sensores de temperatura de resistência (RTD) de níquel/cobre A equação polinomial para níquel/cobre é como segue: RT = R0(1+AT+BT²)

Os coeficientes A e B são usados para a linearização dos sensores de temperatura de resistência (RTD) de níquel ou cobre. Os valores exatos dos coeficientes derivam dos dados de calibração e são específicos para cada sensor. Os coeficientes específicos do sensor são enviados ao transmissor.

A compatibilidade entre transmissor e sensor usando um dos métodos explicados acima melhora significativamente a precisão da medição da temperatura de todo o sistema. Isso

ocorre porque o transmissor usa dados específicos pertencentes ao sensor conectado para calcular a temperatura medida, ao invés de usar os dados de curva do sensor padronizado.

## Ajuste de 1 ponto (deslocamento)

Desloca o valor de sensor

## Ajuste de 2 pontos (adequação ao sensor)

Correção (slope e deslocamento) do valor do sensor medido na entrada do transmissor

Ajuste da saída de corrente Correção do valor de saída de corrente 4 ou 20 mA (não é possível no modo SIL)

Influências de operação Os dados de erro de medição correspondem à ±2 σ (distribuição Gaussian), ou seja, 95,45%.

Influência da temperatura ambiente e da tensão de alimentação na operação para sensores de temperatura de resistência (RTD) e transmissores de resistência

Designação	influencia (±) por mudança de 1 C (1.8 F)		8 °F)	I	Tensão de alimentação: Influência (±) por mudança V		
		Valor digital 1)		D/A 2)		Digital <sup>1)</sup>	D/A <sup>2)</sup>
		Máximo	Baseado no valor medido		Máximo	Baseado no valor medido	
Pt100 (1)		≤ 0.02 °C (0.036 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.005 °C (0.009 °F)		≤ 0.02 °C (0.036 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.005°C (0.009°F)	
Pt200 (2)	IEC	≤ 0.026 °C (0.047 °F)	-		≤ 0.026 °C (0.047 °F)	-	
Pt500 (3)	60751:2008	≤ 0.013 °C (0.023 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.009 °C (0.016 °F)		≤ 0.013 °C (0.023 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.009°C (0.016°F)	
Pt1000 (4)		≤ 0.01 °C (0.018 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.004 °C (0.007 °F)		≤ 0.008 °C (0.014 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.004 °C (0.007 °F)	
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0.013 °C (0.023 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.005 °C (0.009 °F)		≤ 0.013 °C (0.023 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.005 °C (0.009 °F)	
Pt50 (8)	- GOST 6651-94	≤ 0.03 °C (0.054 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.01 °C (0.018 °F)		≤ 0.01 °C (0.018 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.01 °C (0.018 °F)	0.001 '
Pt100 (9)	- GOST 6051-94	≤ 0.02 °C (0.036 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.005 °C (0.009 °F)		≤ 0.02 °C (0.036 °F)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.005 °C (0.009 °F)	
Ni100 (6)	DIN 43760	<u>≤</u>	-		≤	-	
Ni120 (7)	IPTS-68	0.004 °C (0.007 °F)	-		0.005 ℃ (0.009 ℉)	-	
Cu50 (10)		<u> </u>	-		≤ 0.008 °C (0.014 °F)	-	
Cu100 (11)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-2009	0.007 ℃ (0.013 ℉)	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.004 °C (0.007 °F)		<u> </u>	0.002% * (MV - LRV), no mínimo 0.004 °C (0.007 °F)	
Ni100 (12)		≤ 0.004 °C (0.007 °F)	-		0.004 °C (0.007 °F)	-	
Ni120 (13)			-			-	

Designação	Padrão	Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança de 1 °C (1.8 °F)		I	Tensão de alimentação: nfluência (±) por mudança V		
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	≤ 0.007 °C (0.013 °F)	-		≤ 0.008 °C (0.014 °F)	-	
Transmissor de	Transmissor de resistência ( $\Omega$ )						
10 para 400 Ω		≤ 6 mΩ	0.0015% * (MV - LRV), no mínimo 1.5 mΩ	0.001 %	≤ 6 mΩ	0.0015% * (MV - LRV), no mínimo 1.5 mΩ	0.001%
10 para 2 000 Ω		≤ 30 mΩ	0.0015% * (MV - LRV), no mínimo 15 mΩ	0.001 //	≤ 30 mΩ	0.0015% * (MV - LRV), no mínimo 15 mΩ	0.001 //

<sup>1)</sup> Valor medido transmitido via HART®.

Influência da temperatura ambiente e fonte de alimentação na operação para termopares (TC) e transmissores de tensão

Designação	Padrão Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança de 1 °C (1.8			3° <b>F)</b>	]	Tensão de alimentação: Influência (±) por mudança V	
		Valor digital <sup>1)</sup>		Porcenta gem D/A <sup>2)</sup>		Digital	D/A <sup>2)</sup>
		Máximo	Baseado no valor medido		Máximo	Baseado no valor medido	
Tipo A (30)	- IEC 60584-1	≤ 0.13 °C (0.23 °F)	0.0055% * (MV - LRV), no mínimo 0.03 °C (0.054 °F)		≤ 0.07 °C (0.13 °F)	0.0054% * (MV - LRV), no mínimo 0.02 °C (0.036 °F)	
Tipo B (31)	- IEC 00504 T	≤ 0.06 °C (0.11 °F)	-		≤ 0.06 ℃ (0.11 ℉)	-	
Tipo C (32)	IEC 60584-1/ ASTM E988-96	≤	0.0045% * (MV - LRV), no mínimo 0.03 °C (0.054 °F)		≤	0.0045% * (MV - LRV), no mínimo 0.03 °C (0.054 °F)	
Tipo D (33)	ASTM E988-96	0.08 °C (0.14 °F)	0.004% * (MV - LRV), no mínimo 0.035 °C (0.063 °F)		0.04 °C (0.07 °F)	0.004% * (MV - LRV), no mínimo 0.035 °C (0.063 °F)	
Tipo E (34)		≤ 0.03 °C (0.05 °F)	0.003% * (MV - LRV), no mínimo 0.016 °C (0.029 °F)			0.003% * (MV - LRV), no mínimo 0.016 °C (0.029 °F)	
Tipo J (35)	IEC 60584-1		0.0028% * (MV - LRV), no mínimo 0.02 °C (0.036 °F)		≤	0.0028% * (MV - LRV), no mínimo 0.02 °C (0.036 °F)	
Tipo K (36)		≤ 0.04 °C (0.07 °F)	0.003% * (MV - LRV), no mínimo 0.013 °C (0.023 °F)	0.001 %	0.02 ℃ (0.04 ℉)	0.003% * (MV - LRV), no mínimo 0.013 °C (0.023 °F)	0.001 %
Tipo N (37)		(3.3. 1)	0.0028% * (MV - LRV), no mínimo 0.020 °C (0.036 °F)			0.0028% * (MV - LRV), no mínimo 0.020 °C (0.036 °F)	
Tipo R (38)		≤ 0.05 °C	0.0035% * (MV - LRV), no mínimo 0.047 °C (0.085 °F)		≤ 0.05 °C	0.0035% * (MV - LRV), no mínimo 0.047 °C (0.085 °F)	
Tipo S (39)		(0.09 °F)	-		(0.09 °F)	-	-
Tipo T (40)		≤ 0.01 °C (0.02 °F)	-			-	
Tipo L (41)	- DIN 43710	≤ 0.02 °C (0.04 °F)	-		≤ 0.01 °C (0.02 °F)	-	
Tipo U (42)	- DIIN 43/10	≤ 0.01 °C (0.02 °F)	-			-	

<sup>2)</sup> Porcentagens baseadas no intervalo configurado do sinal da saída analógica.

Designação	Padrão	Temperatura ambiente: Influência (±) por mudança de 1 °C (1.8 °F)		I	Tensão de alimentação: nfluência (±) por mudança V		
Tipo L (43)	GOST R8.585-2001	≤ 0.02 °C (0.04 °F)	-			-	
Transmissor de	Transmissor de tensão (mV)						
- 20 para 100 m V	-	≤ 3 µV	-	0.001 %	≤ 3 µV	-	0.001 %

- 1) Valor medido transmitido via HART®.
- 2) baseada no span configurado do sinal de saída analógica

MV = valor medido

LRV = valor inferior da faixa do sensor em questão

Erro total medido do transmissor na saída de corrente =  $\sqrt{\text{(erro medido digital}^2 + \text{erro medido D/A}^2)}$ 

Desvio a longo prazo, sensores de temperatura de resistência (RTD) e transmissores de resistência

Designação	Padrão	Desvio a longo prazo (±) 1)				
		depois de 1 ano	depois de 3 anos	depois de 5 anos		
		Baseado no valor medido				
Pt100 (1)		≤ 0.016% * (MV - LRV) ou 0.04 °C (0.07 °F)	≤ 0.025% * (MV - LRV) ou 0.05 °C (0.09 °F)	≤ 0.028% * (MV - LRV) ou 0.06 °C (0.10 °F)		
Pt200 (2)		0.25 °C (0.44 °F)	0.41 °C (0.73 °F)	0.50 °C (0.91 °F)		
Pt500 (3)	IEC 60751:2008	≤ 0.018% * (MV - LRV) ou 0.08 °C (0.14 °F)	≤ 0.03% * (MV - LRV) ou 0.14 °C (0.25 °F)	≤ 0.036% * (MV - LRV) ou 0.17 °C (0.31 °F)		
Pt1000 (4)		≤ 0.0185% * (MV - LRV) ou 0.04 °C (0.07 °F)	≤ 0.031% * (MV - LRV) ou 0.07 °C (0.12 °F)	≤ 0.038% * (MV - LRV) ou 0.08 °C (0.14 °F)		
Pt100 (5)	JIS C1604:1984	≤ 0.015% * (MV - LRV) ou 0.04 °C (0.07 °F)	≤ 0.024% * (MV - LRV) ou 0.07 °C (0.12 °F)	≤ 0.027% * (MV - LRV) ou 0.08 °C (0.14 °F)		
Pt50 (8)	COST ((E1.0))	≤ 0.017% * (MV - LRV) ou 0.07 °C (0.13 °F)	≤ 0.027% * (MV - LRV) ou 0.12 °C (0.22 °F)	≤ 0.03% * (MV - LRV) ou 0.14 °C (0.25 °F)		
Pt100 (9)	GOST 6651-94	≤ 0.016% * (MV - LRV) ou 0.04 °C (0.07 °F)	≤ 0.025% * (MV - LRV) ou 0.07 °C (0.12 °F)	≤ 0.028% * (MV - LRV) ou 0.07 °C (0.13 °F)		
Ni100 (6)	DIM 42740 IDTC 40	0.04.90 (0.06.91)	0.05 °C (0.10 °T)	0.06 % (0.11 %)		
Ni120 (7)	DIN 43760 IPTS-68	0.04 °C (0.06 °F)	0.05 °C (0.10 °F)	0.06 °C (0.11 °F)		
Cu50 (10)		0.06 °C (0.10 °F)	0.09 °C (0.16 °F)	0.11 °C (0.20 °F)		
Cu100 (11)	OIML R84: 2003 /	≤ 0.015% * (MV - LRV) ou 0.04 °C (0.06 °F)	≤ 0.024% * (MV - LRV) ou 0.06 °C (0.10 °F)	≤ 0.027% * (MV - LRV) ou 0.06 °C (0.11 °F)		
Ni100 (12)	GOST 6651-2009	0.03 °C (0.06 °F)	0.05 °C (0.09 °F)	0.06 °C (0.10 °F)		
Ni120 (13)		0.03 °C (0.06 °F)	0.05 °C (0.09 °F)	0.06 °C (0.10 °F)		
Cu50 (14)	OIML R84: 2003 / GOST 6651-94	0.06 °C (0.10 °F)	0.09 °C (0.16 °F)	0.10 °C (0.18 °F)		
Γransmissor de re	esistência					
10 para 400 Ω		≤ 0.0122% * (MV - LRV) ou 12 mΩ	$\leq$ 0.02% * (MV - LRV) ou 20 m $\Omega$	≤ 0.022% * (MV - LRV) ou 22 mΩ		
10 para 2 000 Ω		≤ 0.015% * (MV - LRV) ou 144 mΩ	$\leq 0.024\%$ * (MV - LRV) ou 240 m $\Omega$	≤ 0.03% * (MV - LRV) ou 295 mΩ		

1) O maior valor é válido

## Desvio a longo prazo, termopares (TC) e transmissores de tensão

Designação	Padrão	Desvio a longo prazo (±) 1)				
		depois de 1 ano	depois de 3 anos	depois de 5 anos		
		Baseado no valor medido				
Tipo A (30)	IEC 60584-1	≤ 0.048% * (MV - LRV) ou 0.46 °C (0.83 °F)	≤ 0.072% * (MV - LRV) ou 0.69 °C (1.24 °F)	≤ 0.1% * (MV - LRV) ou 0.94 °C (1.69 °F)		
Tipo B (31)		1.08 °C (1.94 °F)	1.63 °C (2.93 °F)	2.23 °C (4.01 °F)		
Tipo C (32)	IEC 60584-1/ASTM E988-96	≤ 0.038% * (MV - LRV) ou 0.41 °C (0.74 °F)	≤ 0.057% * (MV - LRV) ou 0.62 °C (1.12 °F)	≤ 0.078% * (MV - LRV) ou 0.85 °C (1.53 °F)		
Tipo D (33)	ASTM E988-96	≤ 0.035% * (MV - LRV) ou 0.57 °C (1.03 °F)	≤ 0.052% * (MV - LRV) ou 0.86 °C (1.55 °F)	≤ 0.071% * (MV - LRV) ou 1.17 °C (2.11 °F)		
Tipo E (34)		≤ 0.024% * (MV - LRV) ou 0.15 °C (0.27 °F)	≤ 0.037% * (MV - LRV) ou 0.23 °C (0.41 °F)	≤ 0.05% * (MV - LRV) ou 0.31 °C (0.56 °F)		
Tipo J (35)	IEC 60584-1	≤ 0.025% * (MV - LRV) ou 0.17 °C (0.31 °F)	≤ 0.037% * (MV - LRV) ou 0.25 °C (0.45 °F)	≤ 0.051% * (MV - LRV) ou 0.34 °C (0.61 °F)		
Tipo K (36)		≤ 0.027% * (MV - LRV) ou 0.23 °C (0.41 °F)	≤ 0.041% * (MV - LRV) ou 0.35 °C (0.63 °F)	≤ 0.056% * (MV - LRV) ou 0.48 °C (0.86 °F)		
Tipo N (37)		0.36 °C (0.65 °F)	0.55 °C (0.99 °F)	0.75 °C (1.35 °F)		
Tipo R (38)		0.83 °C (1.49 °F)	1.26 °C (2.27 °F)	1.72 °C (3.10 °F)		
Tipo S (39)		0.84 °C (1.51 °F)	1.27 °C (2.29 °F)	2.23 °C (4.01 °F)		
Tipo T (40)		0.25 °C (0.45 °F)	0.37 °C (0.67 °F)	0.51 °C (0.92 °F)		
Tipo L (41)	DIN 43710	0.20 °C (0.36 °F)	0.31 °C (0.56 °F)	0.42 °C (0.76 °F)		
Tipo U (42)	1 VIIV 45 / 1U	0.24 °C (0.43 °F)	0.37 °C (0.67 °F)	0.50 °C (0.90 °F)		
Tipo L (43)	GOST R8.585-2001	0.22 °C (0.40 °F)	0.33 °C (0.59 °F)	0.45 °C (0.81 °F)		
Transmissor de	tensão (mV)					
- 20 para 100 m V		≤ 0.027% * (MV - LRV) ou 5.5µV	≤ 0.041% * (MV - LRV) ou 8.2µV	≤ 0.056% * (MV - LRV) ou 11.2µV		

### 1) O maior valor é válido

## Saída analógica de desvio a longo prazo

Desvio a longo prazo D/A 1) (±)				
depois de 1 ano	depois de 3 anos	depois de 5 anos		
0.021%	0.029%	0.031%		

<sup>1)</sup> Porcentagens com base no span configurado do sinal de saída analógica.

Influência da junção de referência

Pt100 DIN IEC 60751 Cl. B (junção de referência interna com termopares TC)

#### 13.5 **Ambiente**

## Temperatura ambiente ■ -40 para +85 °C (-40 para +185 °F), para áreas classificadas, consulte Documentação Ex ■ Sem display: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F) ■ Com display: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F) ■ Com módulo protetor contra surtos: -40 para +85 °C (-40 para +185 °F) ■ Modo SIL: -40 para +75 °C (-40 para +167 °F) O display pode reagir lentamente a temperaturas $< -20 \,^{\circ}$ C ( $-4 \,^{\circ}$ F). A capacidade de leitura do display não pode ser garantida a temperaturas < −30 °C (−22 °F). ■ Sem display: -40 para +100 °C (-40 para +212 °F) -50 para +100 °C (-58 para +212 °F) Temperatura de armazenamento ■ Com display: -40 para +80 °C (-40 para +176 °F) ■ Com módulo protetor contra surtos: -50 para +100 °C (-58 para +212 °F) Umidade relativa Permitido: 0 para 95 % Altitude Até 2000 m (6560 ft) acima do nível médio do mar Classe climática De acordo com IEC 60654-1, Classe Dx Grau de proteção Invólucro de alumínio ou aço inoxidável fundido: IP66/67, Tipo 4X Resistência a choque e Resistência a choque de acordo com KTA 3505 (seção 5.8.4 Teste de choque) vibração Teste IEC 60068-2-6 Fc: Vibração (senoidal)

Resistência à vibração de acordo com as Diretrizes DNV GL, Vibração: B



O uso de suportes de montagem em forma de L pode causar ressonância (consulte: suporte de montagem em parede/tubo de 2" na seção "Acessórios"). Cuidado: as vibrações no transmissor podem não exceder as especificações.

## Compatibilidade eletromagnética (EMC)


## Conformidade CE

Compatibilidade eletromagnética em conformidade com todas as especificações relevantes de séries IEC/EN 61326 e recomendação NAMUR EMC (NE21). Para mais detalhes, consulte a Declaração de conformidade.

Erro máximo medido <1% da faixa de medição.

Imunidade contra interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, especificações industriais

Emissão de interferência de acordo com a série IEC/EN 61326, equipamento Classe B Conformidade SIL de acordo com IEC 61326-3-1 ou IEC 61326-3-2

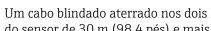

Um cabo blindado aterrado nos dois lados deve ser usado para comprimentos de cabo do sensor de 30 m (98,4 pés) e mais. O uso de cabos blindados do sensor geralmente é recomendado.

A conexão do aterramento funcional pode ser necessária para fins funcionais. A conformidade com os códigos elétricos de cada país é obrigatória.

Categoria de sobretensão

II


Grau de poluição

2

# 13.6 Construção mecânica

Design, dimensões

Dimensões em mm (pol.)

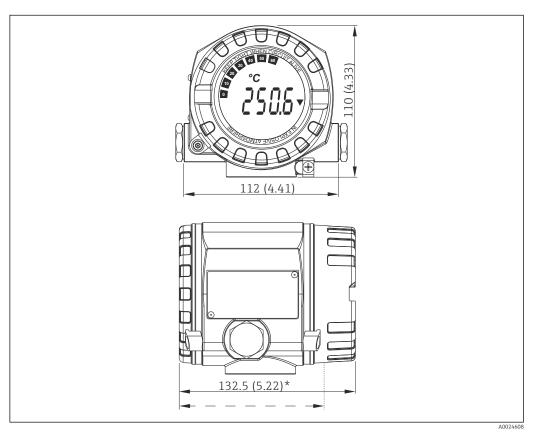

🗉 17 Carcaça de alumínio fundido para aplicações gerais ou carcaça de aço inoxidável opcional (316L)



- \* Dimensões sem display = 112 mm (4.41 pol.)
- Compartimento separado de componentes eletrônicos e compartimento de conexão
- Display acoplável em estágios de 90°

Peso

- Invólucro de alumínio aprox. 1.4 kg (3 lb), com display
- Invólucro de aço inoxidável aprox. 4.2 kg (9.3 lb), com display

### Materiais

Invólucro	Terminais o sensor	Etiqueta de identificação
Carcaça AlSi10Mg/AlSi12 em alumínio revestido com revestimento em pó em base de poliéster	Latão niquelado0.3 µm banhado a ouro / cpl., livre de corrosão	Alumínio AlMgl, anodizado em preto
316 L		1.4404 (AISI 316L)
		-
O-ring do display 88x3 HNBR 70° revestimento PTFE externo	-	-

Entradas	nara	caho
ciillauas	Dara	Labu

Versão	Тіро
Rosca	2x rosca ½" NPT
	2x rosca M20
	2x rosca G½"
Prensa-cabo	2x acoplamento M20

# 13.7 Certificados e aprovações

Certificados atuais e aprovações para o produto estão disponíveis na www.endress.com respectiva página do produto em:

- 1. Selecione o produto usando os filtros e o campo de pesquisa.
- 2. Abra a página do produto.
- 3. Selecione **Downloads**.

#### **MTTF**

de acordo com Siemens SN-29500 em 40 °C (104 °F)

O tempo médio até a falha (MTTF - mean time to failure) denota o tempo estimado teoricamente até que o equipamento falhe durante a operação normal. O termo MTTF é usado para sistemas não reparáveis, como por exemplo transmissores de temperatura.

#### Segurança funcional

SIL 2/3 (hardware/software) certificado para:

- IEC 61508-1:2010 (Gerenciamento)
- IEC 61508-2:2010 (Hardware)
- IEC 61508-3:2010 (Software)

Para informações detalhadas, consulte o 'Manual de Segurança Funcional'.

## Certificação HART®

O transmissor de temperatura está registrado pelo HART® FieldComm Group. O equipamento atende às Especificações FieldComm Group HART®, Revisão 7.6.

60

#### Menu de operações e descrição de parâmetros 14



As tabelas a seguir listam todos os parâmetros nos menus operacionais "Ajuste", "Diagnósticos" e "Especialista". A referência de página indica onde uma descrição do parâmetro pode ser encontrada no manual.

Dependendo da configuração do parâmetro, nem todos os submenus e parâmetros estão disponíveis em todos os equipamentos. Informações sobre isso podem ser encontradas na descrição do parâmetro sob "Pré-requisito". Os grupos de parâmetros para o ajuste Especialista contém todos os parâmetros dos menus de operação "Ajuste" e "Diagnósticos", bem como outros parâmetros reservados exclusivamente aos especialistas.

Este símbolo 🔲 indica como navegar até o parâmetro usando ferramentas de operação (por ex. FieldCare).

Configuração no modo SIL difere do modo padrão e está descrita no Manual de Segurança Funcional.

Para mais informações, consulte o Manual de Segurança Funcional SD1632T.

Setup →	Tag do equipamento	→ 🖺 68
	Unidade	→ 🖺 68
	Sensor tipo 1	→ 🖺 68
	Conexão tipo 1	→ 🖺 69
	Compensação 1 de 2 fios	→ 🖺 69
	Junção de referência 1	→ 🖺 69
	Valor predefinido 1 RJ	→ 🖺 70
	Sensor tipo 2	→ 🖺 68
	Conexão tipo 2	→ 🖺 69
	Compensação 2 de 2 fios	→ 🖺 69
	Junção de referência 2	→ 🖺 69
	Valor predefinido 2 RJ	→ 🖺 70
	Assign current output (PV)	→ 🖺 70
	Lower range value	→ 🖺 71
	Upper range value	→ 🗎 71

Setup →	Advanced setup →	Enter access code	→ 🖺 72
		Access status tooling	→ 🖺 73
		Locking status	→ 🖺 74

Setup →	Advanced setup →	Sensor →	Deslocamento 1 do sensor	→ 🖺 74
			Deslocamento 2 do sensor	→ 🖺 74
			Modo de desvio/diferença	→ 🖺 74
		Atraso do alarme de desvio/diferença		→ 🖺 75
			Valor de referência de desvio/diferença	→ 🖺 75
			Sensor switch set point	→ 🖺 75

Setup →	Advanced setup $\rightarrow$	Current output →	Output current	→ 🖺 76
			Failure mode	→ 🖺 76

			Failure current	→ 🖺 77
			4 mA current trimming	→ 🖺 77
			20 mA current trimming	→ 🖺 77
			Restaurar adequação	→ 🖺 78
Setup →	Advanced setup →	Display →	Display interval	→ 🖺 78
			Value 1 display	→ 🖺 78
			Exibir texto 1	→ 🖺 79
			Decimal places 1	→ 🖺 79
			Value 2 display	→ 🖺 78
			Exibir texto 2	→ 🖺 79
			Decimal places 2	→ 🖺 79
			Value 3 display	→ 🖺 78
			Exibir texto 3	→ 🖺 79
			Decimal places 3	→ 🖺 79
Setup →	Advanced setup →	SIL →	Opção SIL	→ 🖺 80
			Estado de operação	→ 🖺 80
			Soma de verificação SIL	→ 🖺 81
			Inserir soma de verificação SIL	→ 🖺 81
			Forçar estado seguro	→ 🖺 81
			Desativar SIL	→ 🖺 81
			Restart device	→ 🖺 82
Setup →	Advanced setup →	Administration →	Device reset	→ 🖺 82
			Define device write protection code	→ 🖺 82
Diagnostics →	Actual diagnostics			→ 🖺 84
	Diagnósticos prévios 1			→ 🖺 84
	Operating time			→ 🖺 84
	Operating time			7 🗵 04
Diagnostics →	Diagnostic list →	Actual diagnostics count		→ 🖺 85
Diagnostics →		Actual diagnostics		→ 🖺 85 → 🖺 84
Diagnostics →		-		→ 🖺 85
	Diagnostic list →	Actual diagnostics Actual diag channel		→ 🖺 85 → 🖺 84 → 🖺 85
		Actual diagnostics  Actual diag channel  Previous diagnostics n		<ul> <li>→ 🖺 85</li> <li>→ 🖺 84</li> <li>→ 🖺 85</li> </ul>
	Diagnostic list →	Actual diagnostics Actual diag channel		→ 🖺 85 → 🖺 84 → 🖺 85
Diagnostics →	Diagnostic list →	Actual diagnostics Actual diag channel  Previous diagnostics n  Canal n de diag anterior		<ul> <li>→ □ 85</li> <li>→ □ 84</li> <li>→ □ 85</li> <li>→ □ 86</li> <li>→ □ 86</li> </ul>
Diagnostics →	Diagnostic list →  Event logbook →	Actual diagnostics Actual diag channel  Previous diagnostics n  Canal n de diag anterior  Device tag		<ul> <li>→ 🖺 85</li> <li>→ 🖺 84</li> <li>→ 🖺 85</li> <li>→ 🖺 86</li> <li>→ 🖺 68</li> </ul>
Diagnostics →  Diagnostics →	Diagnostic list →  Event logbook →	Actual diagnostics Actual diag channel  Previous diagnostics n  Canal n de diag anterior		<ul> <li>→ □ 85</li> <li>→ □ 84</li> <li>→ □ 85</li> <li>→ □ 86</li> <li>→ □ 86</li> </ul>

		Order code		→ 🖺 87
		Configuration counter		→ 🖺 89
Diagnostics →	Measured values →	Valor do sensor 1		→ 🖺 90
		Valor do sensor 2		→ 🖺 90
		Device temperature		→ 🗎 90
Diagnostics $\rightarrow$	Measured values $\rightarrow$	Min/max values →	Sensor n min value	→ 🖺 90
			Sensor n max value	→ 🖺 91
			Device temperature min.	→ 🖺 91
			Device temperature max.	→ 🗎 91
				, P) 01
Diagnostics →	Simulation $\rightarrow$	Current output simulation	on	→ 🗎 91
		Value current output		→ 🖺 92
Expert →	Enter access code			→ 🗎 72
	Access status tooling			→ 🖺 73
	Locking status			→ 🖺 74
Expert →	System →	Unit		→ 🖺 68
		Damping		→ 🖺 93
		Alarm delay		→ 🖺 94
		Filtro de rede		→ 🗎 94
T ()			Di la cala	\ <b>F</b> \ 70
Expert →	System →	Display →	Display interval	→ 🖺 78 → 🖺 78
			Value 1 display  Exibir texto 1	→ 10 78 → 12 79
				→ □ 79 
			Decimal places 1	
			Value 2 display  Exibir texto 2	→ 🖺 78 → 🖺 79
			Decimal places 2  Value 3 display	→ 🖺 79 → 🖺 78
				→ 🗎 78 → 🖺 79
			Exibir texto 3	→ □ 79 → □ 79
			Decimal places 3	7 월 /9
Expert →	System →	Administration →	Define device write protection code	→ 🖺 82
			Device reset	→ 🖺 82
Expert →	Sensor →	Número de canais de medição		→ 🖺 94

Expert →	Sensor →	Sensor n 1) →	Tipo de sensor n	→ 🖺 68
			Tipo de conexão n	→ 🖺 69
			Compensação n de 2 fios	→ 🖺 69
			Junção de referência n	→ 🖺 69
			RJ preset value	→ 🖺 70
			Sensor offset n	→ 🖺 74
			Sensor n lower limit	→ 🗎 96
			Sensor n upper limit	→ 🖺 96
			Número de série do sensor	→ 🖺 96

1) n = número de entradas de sensor (1 e 2)

Expert →	Sensor →	Sensor n →	Sensor trimming →	Adequação do sensor	→ 🖺 97
				Valor inferior de adequação de sensor	→ 🖺 97
				Valor superior de adequação de sensor	→ 🖺 98
				Sensor trimming min span	→ 🖺 98
				Restaurar adequação	→ 🖺 98

Expert →	Sensor →	Sensor $n^{(1)} \rightarrow$	Linearization →	CallV. Dusen coeff. RO, A, B, C	→ 🖺 99
				Polynomial coeff. RO, A, B	→ 🖺 99
				Sensor n lower limit	→ 🖺 96
				Sensor n upper limit	→ 🖺 96

1) n = número de entradas de sensor (1 e 2)

Expert →	Sensor →	Diagnostic settings →	Sensor switch set point	→ 🖺 75
			Modo de desvio/diferença	→ 🖺 74
			Atraso do alarme de desvio/diferença	→ 🖺 75
			Valor de referência de desvio/diferença	→ 🖺 75
			Control	→ 🖺 101
			Start value	→ 🖺 102
			Contagem regressiva de calibração	→ 🖺 102

Expert →	Output →	Lower range value	→ 🖺 71
		Upper range value	→ 🖺 71
		Failure mode	→ 🖺 76
		Failure current	→ 🖺 77
		4 mA current trimming	→ 🖺 77
		20 mA current trimming	→ 🖺 77
		Restaurar adequação	→ 🖺 78

Expert →	Communication $\rightarrow$	HART configuration $\rightarrow$	Device tag	→ 🖺 68
			HART short tag	→ 🖺 104
			HART address	→ 🖺 104
			No. of preambles	→ 🖺 104
			Configuration changed	→ 🖺 104
			Restaurar configuração alterada	→ 🖺 105
Expert →	Communication →	HART info →	Device type	→ 🗎 105
Lapert /	dominanteaction 7		Device revision	→ 🖺 105
			Device ID	→ 🖺 105
			Manufacturer ID	→ 🖺 106
			HART revision	→ 🖺 106
			HART descriptor	→ 🖺 106
			HART message	→ 🖺 106
			Hardware revision	→ 🖺 106
			Software revision	→ 🖺 107
			HART date code	→ 🖺 107
			Process unit tag	→ 🖺 107
			Location description	→ 🖺 107
			Longitude	→ 🖺 108
			Latitude	→ 🖺 108
			Altitude	→ 🖺 108
			Location method	→ 🖺 108
Expert →	Communication $\rightarrow$	HART output →	Assign current output (PV)	→ 🗎 70
			PV	→ 🖺 109
			Assign SV	→ 🖺 109
			SV	→ 🗎 109
			Assign TV	→ 🖺 110
			TV	→ 🖺 110
			Assign QV	→ 🖺 110
			QV	→ 🗎 110
Expert →	Communication →	Burst configuration →	Modo Burst	→ 🖺 110
			Comando Burst	→ 🖺 111
			Variáveis de burst 0-3	→ 🖺 111
			Burst trigger mode	→ 🖺 112
			Nível de disparo de burst	→ 🖺 113
			Período mín. de atualização	→ 🗎 113
			Período máx. de atualização	→ 🖺 113

Expert →	Diagnostics $\rightarrow$	Actual diagnostics			$\rightarrow$	₿ 84
		Diagnósticos prévios 1			$\rightarrow$	₿ 84
		Operating time			$\rightarrow$	₿ 84
Expert →	Diagnostics $\rightarrow$	Diagnostic list →	Actual diagnostics cou	nt	$\rightarrow$	₿ 85
			Actual diagnostics		$\rightarrow$	₿ 84
			Actual diag channel		$\rightarrow$	₿ 85
Expert →	Diagnostics →	Event logbook →	Previous diagnostics n		<b>→</b>	₿ 86
			Previous diag channel			₿ 86
Expert →	Diagnostics $\rightarrow$	Device information $\rightarrow$	Device tag			<b>68 ■</b>
			Squawk			□ 114     □
			Serial number			₿ 87
			Firmware version			₿ 87
			Device name			₿ 87
			Order code			₿ 87
			Extended order code			<b>115</b>
			Extended order code 2			<b>115</b>
		Extended order code 3			<b>115</b>	
		Manufacturer ID			<b>106</b>	
			Manufacturer			<b>115</b>
			Hardware revision			<b>106</b>
			Configuration counter		<i>→</i>	₿ 89
Expert →	Diagnostics →	Measured values →	Sensor n value		$\rightarrow$	₿ 90
			Valor bruto do sensor	n	$\rightarrow$	<b>116</b>
			Device temperature		$\rightarrow$	₿ 90
Expert →	Diagnostics →	Measured values →	Min/max values →	Sensor n min value	<b>→</b>	₽ 90
	,			Sensor n max value		₽ 91
				Reset sensor min/max values		<b>116</b>
				Device temperature min.	$\rightarrow$	₽ 91
				Device temperature max.		₽ 91
				Reset device temperature min/max		<b>117</b>
Expert →	Diagnostics $\rightarrow$	Simulation $\rightarrow$	Diagnostic simulation		$\rightarrow$	<b>117</b>
			Current output simula	tion	$\rightarrow$	₿ 91
			Value current output		$\rightarrow$	₿ 92

Expert →	Diagnostics →	Diagnostic settings →	Diagnostic behavior → Sensor, componentes eletrônicos, processo, configuração	→ 🖺 118
Expert →	Diagnostics →	Diagnostic settings →	Status signal → Sensor, componentes eletrônicos, processo, configuração	→ 🖺 118

#### Menu "Setup" 14.1

Este menu contém todos os parâmetros necessários para configurar os ajustes básicos do equipamento. O transmissor pode ser colocado em operação com este conjunto de parâmetros limitados.



n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

Device tag	
Navegação	Setup → Device tag Diagnostics → Device information → Device tag Expert → Diagnostics → Device information → Device tag
Descrição	Use esta função para inserir um nome exclusivo para o ponto de medição para que possa ser rapidamente identificado dentro da planta. Este nome é exibido no display.
Entrada do usuário	Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @, %, /)
Ajuste de fábrica	EH_TMT162_número de série
Unit	
Navegação	Setup → Unit Expert → System → Unit
Descrição	Use esta função para selecionar a unidade de engenharia para todos os valores medidos.
Seleção	<ul> <li>C</li> <li>F</li> <li>K</li> <li>R</li> <li>Ohm</li> <li>mV</li> </ul>
Ajuste de fábrica	°C
Tipo de sensor n	
Navegação	

#### Descrição

Use esta função para selecionar o tipo de sensor para a entrada do sensor em questão

 $\blacksquare$  Tipo de sensor 1: configurações para entrada de sensor 1

■ Tipo de sensor 2: configurações para entrada de sensor 2



Observe a o esquema de ligação elétrica ao conectar os sensores individuais. Em caso de operação com 2 canais, as opções possíveis de conexão também precisam ser observadas.

Seleção

Ajuste de fábrica

Tipo de sensor 1: Pt100 IEC751 Tipo de sensor 2: Sem sensor

## Tipo de conexão n

Navegação ☐ Ajuste → Tipo de conexão n

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Tipo de conexão n

**Pré-requisito** Um sensor RTD deve ser especificado como tipo de sensor.

**Descrição** Use esta função para selecionar o tipo de conexão para o sensor.

Seleção ■ Sensor 1 (Tipo de conexão 1): 2, 3, 4 fios

■ Sensor 2 (Tipo de conexão 2): 2, 3 fios

Ajuste de fábrica

Sensor 1 (Tipo de conexão 1): 4 fios
Sensor 2 (tipo de conexão 2): nenhum

#### Compensação n de 2 fios

**Navegação** ☐ Ajuste → Compensação de 2 fios n

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Compensação de 2 fios n

**Pré-requisito** Um sensor RTD com um tipo de conexão **2 fios** deve ser especificado como tipo de sensor.

**Descrição**Use esta função para especificar o valor de resistência para compensação de dois fios em

RTDs.

Entrada do usuário 0 a 30 Ohm

Ajuste de fábrica 0

#### Junção de referência n

**Navegação** ☐ Ajuste → Junção de referência n

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Junção de referência n

#### Pré-requisito

Um sensor termopar (TC) deve ser selecionado como o tipo de sensor.

#### Descrição

Use esta função para selecionar a medição de junção de referência para compensação da temperatura de termopares (TC).



- Se **um valor predefinido** for selecionado, o valor de compensação será especificado através do parâmetro valor predefinido RJ.
- A medição da temperatura deve ser configurada para o canal 2 se **Valor de sensor** 2 for selecionado

### Seleção

- Sem compensação: nenhuma compensação de temperatura é usada.
- Internal measurement: a temperatura de junção de referência interna é usada.
- Fixed value: um valor fixo é usado.
- Sensor 2 do valor medido: o valor medido de sensor 2 é usado.
- Não é possível selecionar a opção **Measured value sensor 2** para o parâmetro Reference junction 2.

## Ajuste de fábrica

Internal measurement

## RJ predefinido valor n

Navegação

Ajuste → Valor predefinido RJ 

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Valor predefinido RJ

Pré-requisito

O parâmetro **Valor pré-definido** deve ser configurado se a opção **Junção de referência n** for selecionada.

Descrição

Use esta função para definir o valor predefinido para a compensação de temperatura.

Entrada do usuário

-50 para +87 °C

Ajuste de fábrica

0.00

## Assign current output (PV)

Navegação

Ajuste → Atribuir saída de corrente (PV)

Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART output  $\rightarrow$  Assign current output (PV)

Descrição

Use esta função para atribuir uma variável medida ao valor HART<sup>®</sup> primário (PV).

### Seleção

- Sensor 1 (valor medido)
- Sensor 2 (valor medido)
- Device temperature
- Média dos dois valores medidos: 0,5 x (SV1+SV2)
- Diferença entre sensor 1 e sensor 2: SV1-SV2
- Sensor 1 (cópia de segurança sensor 2): se o sensor 1 falhar, o valor do sensor 2, automaticamente, torna-se o valor <sup>®</sup> HART primário (PV): sensor 1 (OU sensor 2)
- Comutação de sensor: se o valor exceder o valor T limite configurado para o sensor 1, o valor medido do sensor 2 se tornará o valor primário HART® (PV). O sistema comuta de volta ao sensor 1 se o valor medido do sensor 1 estiver ao menos 2 K abaixo de T: sensor 1 (sensor 2, se sensor 1 > T)
- Média: 0,5 x (SV1+SV2) com cópia de segurança (valor medido do sensor 1 ou sensor 2 em casos de um erro no outro sensor)
  - O valor limite pode ser configurado através do parâmetro **Sensor switch set point**→ ≅ 75. Com a comutação dependente da temperatura, é possível combinar 2 sensores que ofereçam vantagens em diferentes faixas de temperaturas.

#### Ajuste de fábrica

Sensor 1

#### Lower range value

Navegação

Setup → Lower range valueEspecialista → Saída → Valor inferior da faixa

Descrição

Use esta função para atribuir um valor medido para a corrente de 4 mA.

i

O valor limite que pode ser configurado depende do tipo de sensor usado no parâmetro **Sensor type**  $\rightarrow \triangleq$  68 e da variável medida atribuída no parâmetro **Assign current output (PV)**.

Entrada do usuário

Depende do tipo de sensor e da configuração para "Atribuir saída de corrente (PV)".

Ajuste de fábrica

0

#### Upper range value

Navegação

Setup → Upper range valueEspecialista → Saída → Valor superior da faixa

Descrição

Use esta função para atribuir um valor de medida para o valor corrente de 20 mA.

i

O valor limite que pode ser configurado depende do tipo de sensor usado no parâmetro **Sensor type**  $\rightarrow$   $\stackrel{\triangle}{=}$  68 e da variável medida atribuída no parâmetro **Assign current output (PV)**.

Entrada do usuário

Depende do tipo de sensor e da configuração para "Atribuir saída de corrente (PV)".

Ajuste de fábrica


100


## 14.1.1 Submenu "Advanced setup"

### Modo de desvio/diferença

Caso dois sensores estejam conectados e os valores medidos diferirem por um valor especificado, um sinal de status será gerado com um evento diagnóstico. A função de monitoramento do desvio/diferença pode ser usada para verificar a exatidão dos valores medidos e para monitoramento mútuo dos sensores conectados. O modo desvio/diferença é habilitado por meio do parâmetro **Modo de desvio/diferença**. Uma distinção é feita entre dois modos específicos. Caso a opção **Na faixa** esteja selecionada (ISV1-SV2I < valor de referência desvio/diferença), uma mensagem de status é produzida se o valor cair abaixo do valor de referência, ou se o valor exceder o valor de referência caso a opção **Fora da faixa (desvio)** esteja selecionada (ISV1-SV2I > valor de referência desvio/diferença).

Procedimento para configurar o modo desvio/diferença

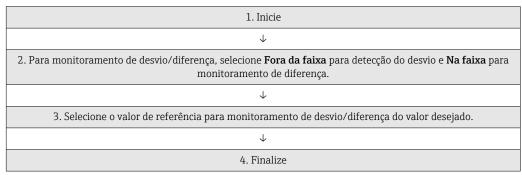

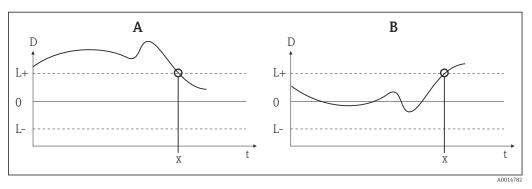

■ 18 Modo de desvio/diferença

A Valor abaixo da faixa

B Valor acima da faixa

D Desvio

L+, Valor de referência superior (+) ou inferior (-)

L-

t Hora

x Evento de diagnósticos, sinal de status é gerado

#### Enter access code

Navegação

Setup → Advanced setup → Enter access code
Expert → Enter access code

# Descrição

Use esta função para habilitar os parâmetros de serviço por intermédio da ferramenta de operação. Se um código de acesso incorreto for inserido, o usuário retém sua autorização de acesso atual.



Se o valor digitado não for igual ao código de acesso, o parâmetro será automaticamente definido para **0**. Os parâmetros de serviço somente devem ser modificados pela organização do serviço.

# Informações adicionais

A proteção contra a gravação por software do equipamento também é ligada e desligada neste parâmetro.

Proteção contra gravação por software do equipamento em conjunto com o download a partir de uma ferramenta de operação com recursos offline

- Download, o equipamento n\u00e3o possui um c\u00f3digo de prote\u00e7\u00e3o contra grava\u00e7\u00e3o definido:
   O download \u00e9 executado normalmente.
- Download, código de proteção contra gravação definido, o equipamento não está bloqueado.
  - O parâmetro Enter access code (offline) contém o código de proteção contra gravação correto: o download é realizado, e o equipamento não é bloqueado após o download. O código de proteção contra gravação no parâmetro Inserir o código de acesso está definido como 0.
  - O parâmetro Enter access code (offline) não contém o código de proteção contra gravação correto: o download é realizado, e o equipamento é bloqueado após o download. O código de proteção contra gravação no parâmetro Enter access code é restaurado para 0.
- Download, código de proteção contra gravação definido, o equipamento está bloqueado.
  - O parâmetro Enter access code (offline) contém o código de proteção contra gravação correto: o download é realizado, e o equipamento é bloqueado após o download. O código de proteção contra gravação no parâmetro Enter access code é restaurado para 0.
  - O parâmetro Enter access code (offline) não contém o código de proteção contra gravação correto: o download não é realizado. Nenhum valor é modificado no equipamento. O valor do parâmetro Enter access code (offline) também não é modificado.

Entrada do usuário 0 para 9999

Ajuste de fábrica 0

#### Access status tooling

Navegação

Setup → Advanced setup → Access status tooling Expert → Access status tooling

**Descrição** Ex

Exibe a autorização de acesso aos parâmetros.

Informações adicionais

Se uma proteção adicional contra gravação estiver ativa, isso restringe ainda mais a autorização de acesso atual. O status da proteção contra gravação pode ser visualizado através do parâmetro **Locking status**.

Seleção

- Operator
- Service

Ajuste de fábrica

Operator

# Locking status

# Navegação

Setup → Advanced setup → Locking status
Expert → Locking status

#### Descrição

Exibe o status de bloqueio do dispositivo (software, hardware ou bloqueio SIL). A minisseletora para o bloqueio do hardware localiza-se no módulo dos componentes eletrônicos. Quando a proteção de gravação é ativada, o acesso de gravação aos parâmetros é desabilitado.

# Submenu "Sensor"

#### Sensor offset n

n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

Navegação

Descrição

Use esta função para configurar a correção do ponto zero (deslocamento) do valor medido do sensor. O valor especificado é somado ao valor medido.

Entrada do usuário

-10.0 a +10.0

Ajuste de fábrica

0.0

#### Modo de desvio/diferença

# Navegação

Ajuste → Ajuste avançado → Sensor → Modo de desvio/diferença
Especialista → Sensor → Configurações de diagnóstico → Modo de desvio/diferença

# Descrição

Use esta função para escolher se o equipamento reage ao valor que ultrapassa ou que está abaixo do valor de referência de desvio/diferença.



Pode ser selecionado apenas para operação de 2 canais.

#### Informações adicionais

- Caso a opção Fora da faixa (desvio) esteja selecionada, um sinal de status será exibido se o valor absoluto para o valor diferencial exceder o valor de referência de desvio/ diferença
- Caso a opção Na faixa esteja selecionada, um sinal de status será exibido se o valor absoluto para o valor diferencial diminuir abaixo do valor de referência de desvio/ diferença.

#### Seleção

- Off
- Out band (drift)
- In band

Ajuste de fábrica

Off

# Atraso do alarme de desvio/diferença

Especialista → Sensor → Configurações de diagnóstico → Atraso do alarme de

desvio/diferença

Pré-requisito O parâmetro Drift/difference mode deve ser ativado com a opção Out band (drift) ou In

**Descrição** Atraso de alarme para monitoramento de detecção de desvio.

Útil, por exemplo, no caso de diferentes classificações de massas térmicas para os

sensores em conjunto com um gradiente de alta temperatura no processo.

**Entrada do usuário** 5 para 255 s

**Ajuste de fábrica** 5 s

# Valor de referência de desvio/diferença

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Configurações de diagnóstico  $\rightarrow$  Valor de referência de

desvio/diferença

**Pré-requisito**O parâmetro **Modo de desvio/diferença** deve ser ativado com a opção **Fora da faixa** 

(desvio) ou Na faixa.

**Descrição**Use esta função para configurar o desvio máximo admissível do valor medido entre o

sensor 1 e o sensor 2 que resultará na detecção de desvio/diferença.

**Seleção** 0.1 para 999.0 K (0.18 para 1798.2 °F)

Ajuste de fábrica 999.0

# Sensor switch set point

Navegação Ajuste → Ajuste avançado → Sensor → Valor de referência do comutador do sensor

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Configurações de diagnóstico  $\rightarrow$  Valor de referência do

comutador do sensor

**Informações adicionais** O valor limite é relevante se a função de comutação de sensor for atribuída a uma variável

HART® (PV, SV, TV, QV).

Seleção

Depende dos tipos de sensor selecionados.

Ajuste de fábrica

850°C

# Submenu "Saída de corrente"

# Ajuste da saída analógica (adequação corrente de 4 e 20 mA)

Adequação corrente é usada para compensar a saída analógica (conversão D/A). Aqui, a corrente de saída do transmissor pode ser adaptada de tal forma que se adeque ao valor esperado no sistema de nível mais elevado.

# **AVISO**

A adequação corrente não afeta o valor digital  $^{\circ}$  HART. Isso pode fazer com que o valor medido exibido no display seja ligeiramente diferente do valor exibido no sistema de nível mais elevado.

► Os valores digitais medidos podem ser adaptados com o parâmetro "adequação do sensor" no menu Especialista → Sensor → Adequação de sensor.

#### Procedimento

1. Inicie
<b>↓</b>
2. Instale um amperímetro preciso (mais preciso do que um transmissor) no ciclo de corrente.
<b>↓</b>
3. Ligue a simulação de saída de corrente e selecione o valor de simulação para 4 mA.
<b>↓</b>
4. Meça a corrente de ciclo com o amperímetro e anote o valor.
↓
5. Selecione o valor de simulação para 20 mA.
↓
6. Meça a corrente de ciclo com o amperímetro e anote o valor.
<b>↓</b>
7. Insira os valores de corrente determinados como valores de ajuste nos parâmetros <b>4 mA/20 mA current trimming</b>
<b>\</b>
8. Finalize

Output current	
Vavegação	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Descrição	Exibe a corrente de saída calculada em mA.
Failure mode	

Navegação Ajuste → Ajuste avançado → Saída de corrente → Modo de falha

Expert → Output → Failure mode

Descrição Use esta função para selecionar o sinal no nível de alarme da saída de corrente em casos de

erro.

Informações adicionais Caso esteja selecionado **Máx.**, o sinal de nível de alarme será especificado através do

parâmetro Corrente de falha.

Seleção Min.

Max.

Ajuste de fábrica Min.

Failure current

Ajuste → Ajuste avançado → Saída de corrente → Corrente de falha Navegação 

Expert  $\rightarrow$  Output  $\rightarrow$  Failure current

Pré-requisito A opção **Máx.** é habilitada no parâmetro **Modo de falha**.

Use esta função para selecionar o valor que a saída de corrente adota em uma condição de Descrição

alarme.

Entrada do usuário de 21,5 a 23,0 mA

Ajuste de fábrica 22.5

4 mA current trimming

Navegação Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Current output  $\rightarrow$  4 mA current trimming

Expert  $\rightarrow$  Output  $\rightarrow$  4 mA current trimming

Descrição Use esta função para definir o valor de correção para a saída de corrente no início da faixa

de medição a 4 mA  $\rightarrow$   $\stackrel{\triangle}{=}$  76.

Entrada do usuário 3.85 para 4.15 mA

Ajuste de fábrica 4 mA

20 mA current trimming

Navegação Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Current output  $\rightarrow$  20 mA current trimming

Expert  $\rightarrow$  Output  $\rightarrow$  20 mA current trimming

**Descrição** Use esta função para definir o valor de correção para a saída de corrente no fim da faixa de

medição a 20 mA  $\rightarrow$   $\blacksquare$  76.

Entrada do usuário 19.850 para 20.15 mA

**Ajuste de fábrica** 20,000 mA

# Restaurar adequação

Expert  $\rightarrow$  Output  $\rightarrow$  Reset trim

**Descrição**O assistente restaura os valores 4 para 20 mA para adequação com o valor padrão.

Entrada do usuário Ative o botão

# Submenu "Display"

As configurações para exibir o valor medido no display opcional são feitas no menu "Display".

Essas configurações não afetam os valores de saída do transmissor e são usadas apenas para especificar o formato de exibição na tela.

#### Display interval

Expert  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Display interval

**Descrição**Use esta função para configurar o intervalo de tempo em que os valores medidos são exibidos se os valores se alternarem no display local. Esse tipo de mudança é gerado

apenas automaticamente, se vários valores medidos forem especificados.

Os parâmetros **Value 1 display - Value 3 display** são usados para especificar quais valores medidos são mostrados no display local → 1 78.

**Entrada do usuário** 4 para 20 s

**Ajuste de fábrica** 4 s

# **Exibição do valor 1** (Exibição do valor 2 ou 3)

**Navegação** Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Value 1 display (Value 2 or 3 display) System  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Value 1 display (Value 2 or 3 display)

**Descrição**Use esta função para selecionar um dos valores medidos exibido no display local.

Seleção ■ Valor de processo

■ Sensor 1

- Sensor 2
- Output current
- Porcentagem da faixa
- Device temperature

Ajuste de fábrica Valor de processo

# Exibir texto n 1)

1) 1, 2 ou 3 - depende do valor de exibição configurado

Expert  $\rightarrow$ System  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Display text n

**Descrição** Exibir texto para este canal que aparece na tela no display de 14 segmentos.

**Entrada do usuário** Insira o texto de exibição: o comprimento máximo do texto é de 8 caracteres.

**Ajuste de fábrica** PV

#### Casas decimais 1 (casas decimais 2 ou 3)

**Navegação** Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Decimal places 1 (decimal places 2 or 3) Expert  $\rightarrow$  System  $\rightarrow$  Display  $\rightarrow$  Decimal places 1 (decimal places 2 or 3)

**Pré-requisito** Um valor medido é definido no parâmetro **Value 1 display** (Value 2 or 3 display)  $\rightarrow \square$  78.

**Descrição** Use esta função para selecionar o número de casas decimais para o valor do display. Esta

configuração não afeta a precisão do equipamento ao medir ou calcular o valor.

Caso a função **Automatic** esteja selecionada, o número máximo possível de casas decimais será sempre mostrado no display.

Seleção ■ x

■ X.X

- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX
- Automático

Ajuste de fábrica x.x

#### Sub-menu "SIL"



Este menu só aparece se o equipamento foi encomendado com a opção 'modo SIL'. O parâmetro **SIL option** indica se o equipamento pode ser operado no modo SIL. Para habilitar o modo SIL para o dispositivo, é necessário executar uma operação guiada por menu no modo Especialista.



Para informações detalhadas, consulte o Manual de segurança funcional SD01632T/09.

#### Opção SIL

Navegação

Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  SIL option

Descrição

Indica se o equipamento foi solicitado com certificação SIL.

A opção SIL é necessária para operar o equipamento no modo SIL.

Seleção

■ Não

■ Sim

Ajuste de fábrica

Não

#### Estado de operação

Navegação

Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  Operational state

Descrição

Exibe o estado de operação no modo SIL.

Display

- Verificação da opção SIL
- Inicialização modo normal
- Aquarde soma de verificação
- Auto-diagnóstico
- Modo normal
- Download ativo
- Modo SIL ativo
- Partida de para seguro
- Execução de param seguro
- Salvar valores de parâmetros
- Verificação de parâmetros
- Reinicialização pendente
- Restaurar soma de verificação
- Estado seguro Ativo
- Verificação de download
- Upload ativo
- Estado seguro Passivo
- Estado seguro Pânico
- Estado seguro Temporário

Ajuste de fábrica

Modo normal

# Inserir soma de verificação SIL

**Navegação**  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  Enter SIL checksum

**Descrição** Se o valor 'O' for inserido na soma de verificação SIL, o dispositivo passará do modo SIL para

o modo normal. Os usuários também podem sair do modo SIL usando o parâmetro

Desativar SIL.

Entrada do usuário 0 ... 65535

Ajuste de fábrica 0

# Soma de verificação SIL

**Navegação**  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  SIL checksum

**Descrição** Exibe a soma de verificação SIL calculada.

A **soma de verificação SIL** exibida pode ser usada para verificar a configuração do equipamento. Se 2 equipamentos tiverem configurações idênticas, a soma de verificação SIL também será idêntica. Isso pode facilitar a substituição do equipamento, porque, se a soma de verificação for a mesma, a configuração do equipamento também será idêntica.

# Forçar estado seguro

**Navegação**  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  Force safe state

**Pré-requisito** O parâmetro **Estado operacional** exibe **modo SIL ativo.** 

**Descrição**Durante o teste de prova SIL, este parâmetro pode ser usado para testar a detecção de erros

da leitura de corrente do dispositivo.

Seleção ■ Ligado

Desligado

**Ajuste de fábrica** Desligado

#### **Desativar SIL**

**Navegação**  $\square$  Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  Deactivate SIL

**Descrição** Use este botão para sair do modo de operação SIL.

#### Restart device

Navegação

 $\square$  Setup  $\rightarrow$  Advanced setup  $\rightarrow$  SIL  $\rightarrow$  Restart device

Descrição

Use este botão para reiniciar o dispositivo.

#### Submenu "Administration"

#### **Device reset**

# Navegação

☐ Ajuste → Ajuste avançado → Administração → Restaurar equipamento Especialista → Sistema → Restaurar equipamento

#### Descrição

Use esta função para redefinir a configuração do equipamento - totalmente ou em parte - para um estado definido.

# Seleção

#### Inativo

Nenhuma medida é executada e o usuário sai do parâmetro.

#### Para os padrões de fábrica

Todos os parâmetros são redefinidos para o ajuste de fábrica.

# ■ To delivery settings

Todos os parâmetros são redefinidos para a configuração de pedido. A configuração do pedido pode diferir do ajuste de fábrica se os valores dos parâmetros específicos do cliente foram definidos foi encomendado.

#### Restart device

O equipamento é reiniciado, mas sua configuração permanece inalterada.

#### Ajuste de fábrica

Inativo

#### Define device write protection code

Navegação

Ajuste → Ajuste avançado → Administração → Definir código de proteção contra gravação

Especialista → Sistema → Definir código de proteção contra gravação do equipamento

#### Descrição

Use esta função para definir um código de proteção contra gravação para o equipamento.

i

Se o código for programado no firmware do equipamento, está salvo no equipamento e a ferramenta de operação exibe o valor **0**, de modo que o código de proteção de escrita não é abertamente exibido para visualização.

# Entrada do usuário

0 para 9999

#### Ajuste de fábrica

0

Se o equipamento for entregue com esse ajuste de fábrica, a proteção contra gravação do equipamento não está ativa.

# Informações adicionais

- Ativar a proteção contra gravação do equipamento: Para isso, insira um valor no parâmetro Enter access code que não corresponda ao código de proteção contra gravação definido aqui.
- Desativar a proteção contra gravação do equipamento: se a proteção contra gravação do equipamento estiver ativada, insira o código de proteção contra gravação definido no parâmetro Enter access code.
- Uma vez que o equipamento tenha sido redefinido para os padrões de fábrica ou configuração de pedido, o código de proteção contra gravação definido não é mais válido.
   O código adota a configuração de fábrica (= 0).
- A proteção contra gravação de hardware (minisseletoras) está ativa:
  - A proteção contra gravação de hardware tem prioridade sobre a proteção contra gravação de software descrita aqui.
  - Nenhum valor pode ser inserido no parâmetro Inserir código de acesso. O parâmetro é um parâmetro somente leitura.
  - A proteção contra gravação do equipamento via software só pode ser definida e ativada se a proteção contra gravação do hardware através das minisseletoras estiver desativada.→ ≅ 22
- Se o código de proteção de escrita foi esquecido, pode ser deletado ou sobrescrito pela organização de manutenção.

# 14.2 Menu "Diagnostics"

Todas as informações que descrevem o equipamento, o status do equipamento e as condições de processo podem ser encontradas neste grupo.

**Actual diagnostics** 

**Navegação** □ Diagnostics → Actual diagnostics

Expert → Diagnostics → Actual diagnostics

**Descrição** Exibe a mensagem de diagnóstico atual. Se duas ou mais mensagens ocorrerem

simultaneamente, a mensagem com maior prioridade é exibida no display.

**Display** Símbolo para comportamento de evento e evento de diagnóstico.

**Informações adicionais** Exemplo para formato de exibição:

F261-Módulo dos componentes eletrônicos

Diagnósticos prévios 1

**Navegação** □ Diagnostics → Previous diagnostics 1

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Previous diagnostics 1

**Descrição** Exibe a última mensagem de diagnóstico com a prioridade mais alta.

**Display** Símbolo para comportamento de evento e evento de diagnóstico.

**Informações adicionais** Exemplo para formato de exibição:

F261-Módulo dos componentes eletrônicos

Operating time

Navegação ☐ Diagnostics → Operating time

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Operating time

**Descrição** Exibe o período de tempo que o equipamento esteve em operação.

**Display** Horas (h)

# 14.2.1 Submenu "Diagnostic list"

Neste submenu são exibidas até 3 mensagens de diagnósticos atualmente pendentes. Se mais de 3 mensagens estiverem pendentes, o display exibe as de prioridade máxima. Informações sobre medidas de diagnósticos no equipamento e visão geral de todas as mensagens de diagnóstico → 🖺 35.

# Actual diagnostics count

Navegação  $\Box$  Diagnostics  $\Rightarrow$  Diagnostic list  $\Rightarrow$  Actual diagnostics count

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Diagnostic list  $\rightarrow$  Actual diagnostics count

**Descrição** Exibe o número de mensagens de diagnóstico atualmente pendentes no equipamento.

# **Actual diagnostics**

**Navegação** □ Diagnostics → Diagnostics list → Actual diagnostics

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Diagnostic list  $\rightarrow$  Actual diagnostics

**Descrição** Exibe as mensagens atuais de diagnóstico da prioridade mais alta até a terceira prioridade

mais alta.

**Display** Símbolo para comportamento de evento e evento de diagnóstico.

**Informações adicionais** Exemplo para formato de exibição:

F261-Módulo dos componentes eletrônicos

#### Actual diag channel

Navegação □ Diagnostics → Diagnostic list → Actual diag channel

Expert → Diagnostics → Diagnostic list → Actual diag channel

**Descrição** Exibe a entrada do sensor à qual a mensagem de diagnóstico se refere.

Display • - - - - -

■ Sensor 1

■ Sensor 2

■ Device temperature

Current output

■ Terminal temperature

# 14.2.2 Submenu "Event logbook"

# Previous diagnostics n

📭 n = número de mensagens de diagnósticos (n = de 1 a 5)

**Navegação** □ Diagnostics → Diagnostic list → Previous diagnostics n

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Diagnostic list  $\rightarrow$  Previous diagnostics n

**Descrição** Exibe as mensagens de diagnóstico que ocorreram no passado. As últimas 5 mensagens

são listadas em ordem cronológica.

**Display** Símbolo para comportamento de evento e evento de diagnóstico.

**Informações adicionais** Exemplo para formato de exibição:

F261-Módulo dos componentes eletrônicos

# Previous diag n channel

**Navegação**  $\Box$  Diagnostics  $\Rightarrow$  Diagnostic list  $\Rightarrow$  Previous diag channel

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Diagnostic list  $\rightarrow$  Previous diag channel

**Descrição** Exibe a possível entrada do sensor à qual a mensagem de diagnóstico se refere.

Display • - - - - -

■ Sensor 1

■ Sensor 2

Device temperature

Current output

■ Temperatura do terminal

# 14.2.3 Submenu "Device information"

#### Device tag

86

**Navegação** ☐ Setup → Device tag

Diagnostics  $\rightarrow$  Device information  $\rightarrow$  Device tag

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Device information  $\rightarrow$  Device tag

**Descrição**Use esta função para inserir um nome exclusivo para o ponto de medição para que possa

ser rapidamente identificado dentro da planta. Este nome é exibido no display. → 🖺 22

Entrada do usuário Máx. de 32 caracteres, tais como letras, números ou caracteres especiais (por exemplo @,

%, /)

Ajuste de fábrica 32 x "?"

Serial number			
Navegação	Diagnostics → Device information → Serial number Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Nº de série		
Descrição	Exibe o número de série do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.		
	<ul> <li>Utilizações do número de série</li> <li>Rápida identificação do medidor, quando contatar a Endress+Hauser, por exemplo.</li> <li>Para obter informações específicas sobre o medidor usando o Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer</li> </ul>		
Display	Máx. de 11 caracteres de letras e números		
Firmware version			
Navegação	☐ Diagnostics → Device information → Firmware version Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Versão firmware		
Descrição	Exibe a versão do firmware do equipamento instalada.		
Display	Máximo de caracteres com 6 dígitos no formato xx.yy.zz		
Device name			
Navegação	☐ Diagnostics → Device information → Device name Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Nome dispositivo		
Descrição	Exibe o nome do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.		
Order code			
Navegação	☐ Diagnostics → Device information → Order code Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Código encomenda		

#### Descrição

Exibe o código de pedido do equipamento. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação. O código de pedido é criado a partir de uma transforação reversível do código de pedido estendido, que define todos os recursos do equipamento da estrutura do produto. Caso contrário, os recursos do equipamento não podem ser lidos diretamente no código do pedido.



# Usos do código de pedido

- Para solicitar um equipamento de substituição idêntico.
- Para identificar o equipamento rápida e facilmente, por ex., ao entrar em contato com o fabricante.

#### Extended order code 1-3

#### Navegação



Diagnostics  $\rightarrow$  Device information  $\rightarrow$  Extended order code 1 to 3 Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Device information  $\rightarrow$  Extended order code 1 to 3

# Descrição

Exibe a primeira, segunda e/ou terceira parte do código do pedido estendido. Por conta de restrições de comprimento, o código de pedido estendido é dividido em um máximo de 3 parâmetros.

O código de pedido estendido indica a versão de todos os recursos da estrutura do produto para tal equipamento, identificando-o assim de modo singular. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação.



# Usos do código de pedido estendido

- Para solicitar um equipamento de substituição idêntico.
- Para verificar os recursos do equipamento solicitado usando a nota de entrega.

# Versão ENP Navegação Diagnósticos → Informações de equipamento → Versão ENP Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information ENP version Descrição Exibe a versão da etiqueta de identificação eletrônica. Display Número de 6 dígitos no formato xx.yy.zz Device revision Navegação Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Device revision Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Revisão do equipamento

Descrição

Exibe a revisão de equipamento com o qual o equipamento está registrado junto ao Grupo HART FieldComm. É necessário atribuir o arquivo de descrição adequado (DD) ao

Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART info  $\rightarrow$  Device revision

equipamento.

Display

Número hexadecimal de 2 dígitos

88

Manufacturer ID → 🖺 93			
Navegação		Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Manufacturer ID Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ HART info $\rightarrow$ Manufacturer ID Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Manufacturer ID	
Manufacturer			
Navegação		$\label{eq:decomposition} \begin{split} \text{Diagnostics} & \to \text{Device information} \to \text{Manufacturer} \\ \text{Especialista} & \to \text{Diagnosticos} \to \text{Informações de equipamento} \to \text{Fabricante} \end{split}$	
Descrição	Exib	e o nome do fabricante.	
Hardware revision			
Navegação		Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Hardware revision Especialista $\rightarrow$ Diagnósticos $\rightarrow$ Informações de equipamento $\rightarrow$ Revisão do hardware Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ HART info $\rightarrow$ Hardware revision	
Descrição	Exibe a revisão de hardware do equipamento.		
Configuration counter			
Navegação		$\label{eq:decomposition} \begin{split} \text{Diagnostics} & \rightarrow \text{Device information} \rightarrow \text{Configuration counter} \\ \text{Expert} & \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Device information} \rightarrow \text{Configuration counter} \end{split}$	
Descrição	Exibo	e a leitura do contador para alterações nos parâmetros do equipamento.  Parâmetros estáticos, cujos valores mudam durante a otimização ou configuração, fazem com que este parâmetro aumente em 1. Isso suporta o gerenciamento de versão do parâmetro. Se diversos parâmetros mudarem, por exemplo, como resultado do carregamento dos parâmetros do FieldCare etc. para o equipamento, o contador pode mostrar um valor mais alto. O contador não pode ser redefinido e, também, não é redefinido para o valor padrão quando o equipamento é redefinido. Se o contador transbordar, (16 bits), começará de novo no 1.	

# 14.2.4 Submenu "Measured values"

#### Sensor n value

n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

Navegação

Diagnostics → Measured values → Sensor n value
Expert → Diagnostics → Measured values → Sensor n value

Descrição

Exibe o valor atual medido na entrada do sensor.

#### Valor bruto do sensor n

👔 n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

Navegação

Diagnostics → Measured values → Sensor n value Expert → Diagnostics → Measured values → Sensor n value

Descrição

Exibe o valor de mV/Ohm não linearizado na entrada específica do sensor.

# Device temperature

Navegação

Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Device temperature Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Device temperature

Descrição

Exibe a temperatura atual dos componentes eletrônicos.

Submenu "Min/max values"

#### Sensor n min value

n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

Navegação

Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Sensor n min value Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Sensor n min value

Descrição

Exibe a temperatura mínima medida no passado na entrada do sensor 1 ou 2 (indicador de pico).

#### Sensor n max value

i

n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

Navegação

Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Sensor n max value Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Sensor n max value

Descrição

Exibe a temperatura máxima medida no passado na entrada do sensor 1 ou 2 (indicador de pico).

#### Device temperature min.

Navegação



Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Device temperature min. Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Device temperature min.

Descrição

Exibe a temperatura mínima medida dos componentes eletrônicos no passado (indicador mínimo).

# Device temperature max.

Navegação



Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Device temperature max. Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Measured values  $\rightarrow$  Min/max values  $\rightarrow$  Device temperature max.

Descrição

Exibe a temperatura máxima medida dos componentes eletrônicos no passado (indicador máximo).

#### 14.2.5 Submenu "Simulation"

# **Current output simulation**

Navegação



 $\begin{array}{l} \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Current output simulation} \\ \text{Expert} \rightarrow \text{Diagnostics} \rightarrow \text{Simulation} \rightarrow \text{Current output simulation} \\ \end{array}$ 

Descrição

Use esta função para ligar e desligar a simulação da saída em corrente. O display alterna entre o valor medido e uma mensagem de diagnóstico da categoria (C) "Verificação da função" enquanto a simulação estiver em andamento.

**Display** 

Exibição do valor medido ↔ C491 (simulação de saída de corrente)

Seleção

Off

■ On

Ajuste de fábrica Off

**Informações adicionais** O valor de simulação é definido no parâmetro **Valor de saída de corrente** .

Value current output

**Navegação** □ Diagnostics → Simulation → Value current output

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Simulation  $\rightarrow$  Value current output

**Informações adicionais** O parâmetro **Simulação de saída corrente** deve ser definido para **Ligado**.

**Descrição**Use esta função para inserir um valor de corrente para a simulação. Desta forma, os

usuários podem verificar a regulagem correta da saída de corrente e a função correta das

unidades descendentes de comutação.

**Entrada do usuário** 3.59 para 23.0 mA

**Ajuste de fábrica** 3.58 mA

#### Menu "Especialista" 14.3



Os grupos de parâmetros para o ajuste Especialista contém todos os parâmetros dos menus de operação "Ajuste" e "Diagnósticos", bem como outros parâmetros reservados exclusivamente aos especialistas. As descrições dos parâmetros adicionais podem ser encontradas nesta seção. Todas as configurações fundamentais dos parâmetros para comissionamento do transmissor e avaliação de diagnóstico são descritas nas seções "Menu Setup"→ 🗎 68 e "Menu Diagnostics"→ 🖺 84.

Enter access code → 🗎 72	2		
Navegação		Ajuste → Ajuste avançado → Inserir o código de acesso Expert → Enter access code	
Access status tooling→	<b>1</b> 73		
Navegação		Ajuste $\rightarrow$ Ajuste avançado $\rightarrow$ Ferramentas de status do acesso Expert $\rightarrow$ Access status tooling	
Locking status→ 🗎 74			
Navegação		Ajuste → Ajuste avançado → Status de bloqueio Expert → Locking status	
	14.	3.1 Submenu "System"	
Unit			
Navegação		Setup → Unit Expert → System → Unit	
Damping			
Navegação		Expert → System → Damping	
Descrição		esta função para configurar a constante de tempo para o amortecimento de saída da ente.	
Entrada do usuário	0 pa	ra 120 s	

Ajuste de fábrica

 $0.00 \, s$ 

Informações adicionais

A saída de corrente reage com um atraso exponencial a flutuações no valor medido. A constante de tempo deste atraso está especificada por este parâmetro. Se for inserida uma constante de tempo baixa, a saída de corrente reagirá rapidamente ao valor medido. Por outro lado, se for inserida uma constante de tempo alta, a reação da saída de corrente será tardia.

# Alarm delay

Navegação

Especialista → Sistema → Atraso no alarme

Descrição

Use esta função para definir o tempo de retardo durante o qual um sinal de diagnósticos

será suprimido antes que seja produzido.

Entrada do usuário

0 para 5 s

Ajuste de fábrica

2 s

#### Filtro de rede

Navegação

Especialista → Sistema → Filtro de rede

Descrição

Use esta função para selecionar o filtro de rede para a conversão A/D.

Seleção

■ 50 Hz ■ 60 Hz

Ajuste de fábrica

50 Hz

Submenu "Display"

Informações detalhadas → 🖺 78

Submenu "Administration"

Informações detalhadas → 🖺 82

14.3.2 Submenu "Sensor"

#### Number of measurement channels

Navegação

 $\square$  Expert  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Number of measurement channels

Descrição

Exibe informações sobre os canais de medição conectado e configurados

# Seleção

Navegação

- Não iniciado
- Dispositivo de 1 canal
- Dispositivo de 2 canais

# Submenu "Sensor 1/2"



n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

# **Sensor type n** $\rightarrow$ $\triangleq$ 68 Navegação Ajuste → Tipo de sensor n Especialista $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensor n $\rightarrow$ Tipo de sensor n **Connection type n** $\rightarrow$ $\stackrel{\triangle}{=}$ 69 Navegação Ajuste → Tipo de conexão n Especialista $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensor n $\rightarrow$ Tipo de conexão n **2-wire compensation n** $\rightarrow$ $\triangleq$ 69 Navegação Ajuste → Compensação de 2 fios n Especialista $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensor n $\rightarrow$ Compensação de 2 fios n Reference junction $n \rightarrow \triangleq 69$ Navegação Ajuste → Junção de referência n Especialista $\rightarrow$ Sensor $\rightarrow$ Sensor n $\rightarrow$ Junção de referência n RJ preset value $n \rightarrow \triangleq 70$

Endress+Hauser 95

Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Valor predefinido RJ

Ajuste → Valor predefinido RJ

#### Sensor offset $n \rightarrow 2$ 74

🚹 n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)

#### Navegação

#### Sensor n lower limit

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor  $n \rightarrow$  Limite inferior do sensor  $n \rightarrow$ 

**Descrição** Exibir o valor mínimo de completa escala física.

# Sensor n upper limit

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor  $n \rightarrow$  Limite superior do sensor  $n \rightarrow$ 

**Descrição** Exibe o valor mínimo de completa escala física.

# Número de série do sensor

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Número de série do sensor

**Descrição**Use esta função para inserir o número de série do sensor conectado.

Entrada do usuário Cadeia com até 12 caracteres consistindo de números e/ou texto

Ajuste de fábrica "" (sem texto)

Submenu "Adequação de sensor"

# Ajuste de erro de sensor (adequação de sensor)

A adequação de sensor é usada para adaptar o sinal real de sensor para a linearização do tipo de sensor selecionado armazenado no transmissor. Comparado à combinação do transmissor de sensor, a adequação de sensor é efetuada somente no valor inicial e final e não atinge o mesmo nível de precisão.

Adequação de sensor não se adapta à escala de medição. É usada para adaptar o sinal do sensor à linearização armazenada no transmissor.

#### Procedimento

# 1. Inicie ↓ 2. Defina o parâmetro Adequação de sensor ao ajuste Específico do cliente. ↓ 3. Utilizando banho de água/óleo, leve o sensor conectado ao transmissor a uma temperatura conhecida e estável. É recomendada uma temperatura próxima ao início da faixa de medição. ↓ 4. Digite a temperatura de referência para o valor no início da faixa de medição para o parâmetro Valor inferior de adequação do sensor. Baseado na diferença entre a temperatura de referência especificada e a temperatura realmente medida na entrada, o transmissor internamente calcula um fator de correção que agora é usado para linearizar o sinal de entrada. ↓ 5. Utilizando banho de água /óleo, coloque o sensor conectado ao transmissor a uma temperatura conhecida e estável perto do final definido para a faixa de medição. ↓ 6. Digite a temperatura de referência para o valor no final da faixa de medição para o parâmetro Valor superior de adequação do sensor.

7. Finalize

# Adequação do sensor

**Navegação** Especialista → Sensor → Sensor n → Adequação do sensor → Adequação de sensor

**Descrição**Use esta função para selecionar o método de linearização a ser usado para o sensor

conectado.

A linearização original pode ser restaurada ao reinicializar este parâmetro para a opção **Configurações de adequação à fábrica**.

Seleção ■ Factory setting

Customer-specific

**Ajuste de fábrica** Factory setting

#### Valor inferior de adequação de sensor

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Adequação do sensor  $\rightarrow$  Valor inferior de adequação do sensor

**Pré-requisito** A opção **Customer-specific** está habilitada no parâmetro **Sensor trimming**→ 🗎 96.

**Descrição** Ponto inferior para calibração de característica linear (isto afeta o deslocamento e a

inclinação).

**Entrada do usuário** Depende do tipo de sensor selecionado e da atribuição da saída decorrente (PV).

**Ajuste de fábrica** −200 °C

# Valor superior de adequação de sensor

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Adequação do sensor  $\rightarrow$  Valor superior de

adequação do sensor

**Pré-requisito** A opção **Específico do cliente** está habilitada no parâmetro **Adequação do sensor**.

**Descrição** Ponto superior para calibração de característica linear (isto afeta o deslocamento e a

inclinação).

**Entrada do usuário** Depende do tipo de sensor selecionado e da atribuição da saída decorrente (PV).

**Ajuste de fábrica** + 850 °C

#### Sensor trimming min span

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Adequação do sensor  $\rightarrow$  span mín. de

adequação de sensor

**Pré-requisito** A opção **Específico do cliente** está habilitada no parâmetro **Adequação do sensor**.

**Descrição** Exibe o intervalo mínimo possível entre o valor superior e inferior da adequação do sensor.

# Restaurar adequação

Navegação  $\sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor trimming  $\rightarrow$  Reset trim

**Descrição** O assistente restaura os valores para adequação com o valor padrão.

**Entrada do usuário** Ative o botão

Submenu "Linearização"

Procedimento para configurar uma linearização usando os coeficientes Callendar-Van Dusen de um certificado de calibração

1. Inicie

↓

2. Atribuir a saída de corrente (PV) = configurar o sensor 1 (valor medido)

↓

3. Selecione a unidade (°C).

↓

4. Selecione o tipo de sensor (tipo de linearização) "RTD platinum (Callendar-Van Dusen)".
<b>↓</b>
5. Selecione o modo de conexão, por exemplo, 3 fios.
↓
6. Configure os limites superior e inferior do sensor.
↓
7. Digite os quatro coeficientes A, B, C e RO.
↓
8. Se a linearização especial for também usada por um segundo sensor, repita os passos de 2 a 6.
<b>\</b>
9. Finalize

# Call.-V. Dusen coeff. RO

**Navegação** Expert  $\rightarrow$  Sensor  $n \rightarrow$  Linearization  $\rightarrow$  Call./v.- Dusen coeff. RO

**Pré-requisito** A opção RTD platinum (Callendar/Van Dusen) está ativada no parâmetro **Sensor type**.

**Descrição**Use esta função para configurar o valor RO somente para linearização com o polinomial

Callendar/Van Dusen.

Entrada do usuário 10 para 2 000 Ohm

Ajuste de fábrica 100 Ohm

# Call.-V. Dusen coeff. A, B and C

**Navegação** Expert  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Linearization  $\rightarrow$  Call./v.- Dusen coeff. A, B, C

**Pré-requisito** A opção RTD platinum (Callendar/Van Dusen) está ativada no parâmetro **Sensor type**.

**Descrição**Use esta função para selecionar os coeficientes para linearização do sensor com base no

método Callendar-Van Dusen.

**Ajuste de fábrica** ■ A: 3.910000e-003

B: -5.780000e-007C: -4.180000e-012

# Polynomial coeff. R0

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor  $n \rightarrow$  Linearização  $\rightarrow$  Coef. polinomial RO

**Pré-requisito** As opções RTD poly nickel ou RTD copper polynomial estão habilitadas no parâmetro

Sensor type.

**Descrição**Use esta função para configurar o valor RO somente para linearização dos sensores de

níquel/cobre.

Entrada do usuário 10 para 2 000 Ohm

Ajuste de fábrica 100 Ohm

# Polynomial coeff. A, B

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor n  $\rightarrow$  Linearização  $\rightarrow$  Coef. polinomial A, B

**Pré-requisito** As opções RTD poly nickel ou RTD copper polynomial estão habilitadas no parâmetro

Sensor type.

**Descrição** Use esta função para configurar os coeficientes para linearização do sensor de

termômetros de resistência de níquel/cobre.

**Ajuste de fábrica** Coef. polinomial A = 5.49630e-003

Coef. polinomial B = 6.75560e-006

#### Sensor n lower limit

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Linearização  $\rightarrow$  Limite inferior do sensor  $\rightarrow$ 

**Pré-requisito** As opções platina RTD, poli níquel RTD ou cobre polinomial RTD é ativada no parâmetro

Tipo de sensor.

**Descrição**Use esta função para configurar o limite de cálculo inferior para a linearização de sensor

especial.

**Entrada do usuário** Depende do **tipo de sensor** selecionado.

**Ajuste de fábrica** Depende do **tipo de sensor** selecionado.

# Sensor n upper limit

**Navegação** Especialista  $\rightarrow$  Sensor  $n \rightarrow$  Linearização  $\rightarrow$  Limite superior do sensor n

**Pré-requisito** As opções platina RTD, poli níquel RTD ou cobre polinomial RTD é ativada no parâmetro

Tipo de sensor.

Descrição Use esta função para configurar o limite superior de cálculo para a linearização especial de sensor. Entrada do usuário Depende do **tipo de sensor** selecionado. Ajuste de fábrica Depende do **tipo de sensor** selecionado. Submenu "Diagnostic settings" **Sensor switch set point**  $\rightarrow \triangleq 75$ Navegação Ajuste → Ajuste avançado → Sensor → Valor de referência do comutador do sensor Especialista → Sensor → Configurações de diagnóstico → Valor de referência do comutador do sensor **Drift/difference mode**  $\rightarrow$   $\bigcirc$  74 Navegação Ajuste → Ajuste avançado → Sensor → Modo de desvio/diferença Especialista → Sensor → Configurações de diagnóstico → Modo de desvio/diferença **Drift/difference alarm delay**  $\rightarrow$   $\bigcirc$  75 Navegação Ajuste → Ajuste avançado → Sensor → Atraso do alarme de desvio/diferença Especialista → Sensor → Configurações de diagnóstico → Atraso do alarme de desvio/diferença **Drift/difference set point**  $\rightarrow$   $\blacksquare$  75 Ajuste → Ajuste avançado → Sensor → Valor de referência de desvio/diferença Navegação Especialista → Sensor → Configurações de diagnóstico → Valor de referência de desvio/diferença Control Navegação Expert  $\rightarrow$  Sensor  $\rightarrow$  Diagnostic settings  $\rightarrow$  Control Descrição Opção para controlar o contador de calibração. A duração da contagem regressiva (em dias) é especificada através do parâmetro Valor de início.

Seleção • Desligado: Para o contador de calibração

■ Ligado: Inicia o contador de calibração

• Redefinir + executar: Redefine para o valor inicial definido e inicia o contador de

calibração

Ajuste de fábrica

Off

# Start value

**Descrição** Use esta função para configurar o valor de início para o contador de calibração.

**Entrada do usuário** 0 a 1826 d (dias)

Ajuste de fábrica 1826

# Contagem regressiva de calibração

Navegação

Expert → Sensor → Diagnostic settings → Calibration countdown

Descrição

Exibe o tempo remanescente até a próxima calibração.

O contador de calibração só é executado se o equipamento estiver ligado. Exemplo: Se o contador de calibração estiver configurado para 365 dias, em 1 de janeiro de 2011 e não for alimentado com eletricidade durante 100 dias, o alarme contador de calibração será exibido em 10 de abril de 2012.

# 14.3.3 Submenu "Output"

# Lower range value $\rightarrow = 71$

Navegação

Setup → Lower range valueEspecialista → Saída → Valor inferior da faixa

# Upper range value $\rightarrow = 71$

Navegação

Setup → Upper range valueEspecialista → Saída → Valor superior da faixa

102

Failure mode → 🖺 7	<sup>7</sup> 6
Navegação	☐ Ajuste → Ajuste avançado → Saída de corrente → Modo de falha Expert → Output → Failure mode
Failure current $\rightarrow \ \stackrel{\triangle}{=} $	177
Navegação	☐ Ajuste → Ajuste avançado → Saída de corrente → Corrente de falha Expert → Output → Failure current
4 mA current trimm	ing → 🗎 77
Navegação	Setup → Advanced setup → Current output → 4 mA current trimming Expert → Output → 4 mA current trimming
20 mA current trimr	$\mathbf{ning} \rightarrow \ \   \bigcirc \   77$
Navegação	Setup → Advanced setup → Current output → 20 mA current trimming Expert → Output → 20 mA current trimming
Reset trim $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
Navegação	Setup → Advanced setup → Current output → Reset trim Expert → Output → Reset trim
	14.3.4 Submenu "Communication"
	Submenu "HART® configuration"
Device tag → 🖺 86	
Navegação	<ul> <li>□ Diagnostics → Device information → Device tag</li> <li>Expert → Communication → HART® configuration → Device tag</li> </ul>

HART® short tag	
Navegação	
Descrição	Use esta função para definir uma etiqueta curta para o ponto de medição.
Entrada do usuário	Até 8 caracteres alfanuméricos (letras, números, caracteres especiais)
Ajuste de fábrica	8 x "?"
HART® address	
Navegação	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Descrição	Definição do endereço HART® do equipamento.
Entrada do usuário	0 a 63
Ajuste de fábrica	0
Informações adicionais	O valor medido pode ser transmitido somente através do valor de corrente, se o endereço estiver configurado para "O". A corrente é fixada em 4,0 mA para todos os outros endereços (Modo Multidrop).
No. of preambles	
Navegação	
Descrição	Use esta função para definir o número de preâmbulos no telegrama HART®
Entrada do usuário	2 a 20
Ajuste de fábrica	5
Configuration changed	
Navegação	
Descrição	Exibe se a configuração do equipamento foi alterada por um mestre (primário ou secundário)

secundário).

Restaurar	confid	uracão	alterada

**Navegação**  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® configuration  $\rightarrow$  Reset configuration changed

**Descrição** A informação **Configuração alterada** é restaurada através de um mestre (primário ou

secundário).

**Entrada do usuário** Ative o botão

Submenu "HART® info"

Device type

**Navegação**  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Device type

**Descrição** Exibe o tipo de equipamento com o qual ele está registrado no Grupo HART<sup>®</sup> FieldComm.

O tipo de equipamento é especificado pelo fabricante. É necessário atribuir o arquivo de

descrição adequado (DD) ao equipamento.

**Display** Número hexadecimal com 4 dígitos

**Ajuste de fábrica** 0x11CE

**Device revision** 

**Navegação**  $\sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Device revision

**Descrição** Exibe a revisão do equipamento com a qual ele está registrado no Grupo HART®

FieldComm. É necessário atribuir o arquivo de descrição adequado (DD) ao equipamento.

Display 4

Ajuste de fábrica 4 (0x04)

**Device ID** 

**Navegação** Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Device ID

**Descrição** Um identificador HART® exclusivo é memorizado na ID do equipamento e usado pelos

sistemas de controle para identificar o equipamento. O ID do equipamento também é transmitido no comando O. O ID do equipamento é determinado inequivocamente a partir

do número de série do equipamento.

Display ID gerada para um número de série específico

Navegação	Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ HART® info $\rightarrow$ Manufacturer ID Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Manufacturer ID
Descrição	Exibe a ID do fabricante com a qual ele está registrado junto ao Grupo HART® FieldComm
Display	Número hexadecimal de 2 dígitos
Ajuste de fábrica	0x0011
HART® revision	
Navegação	$\blacksquare$ Expert → Communication → HART® info → HART® revision
Descrição	Exibe a revisão do HART® do equipamento
HART® descriptor	
Navegação	
Descrição	Use esta função para definir uma descrição para o ponto de medição.
Entrada do usuário	Até 16 caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais)
Ajuste de fábrica	Nome do equipamento

# HART® message

**Descrição** Use esta função para definir uma mensagem HART® que é enviada através do protocolo

HART® quando solicitado pelo mestre.

Entrada do usuário Até 32 caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais)

Ajuste de fábrica Nome do equipamento

# Hardware revision

Navegação Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Revisão do hardware Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Hardware revision

Descrição Exibe a revisão de hardware do equipamento.

Software revision

Navegação  $\blacksquare$  Expert → Communication → HART® info → Software revision

Descrição Exibe a revisão de software do equipamento.

HART® date code

Navegação

Descrição Use esta função para definir informações de datas por uso individual.

Entrada do usuário Data no formato ano-mês-dia (AAAA-MM-DD)

Ajuste de fábrica 2010-01-01

Process unit tag

Navegação

Descrição Use esta função para entrar na unidade de processo na qual o equipamento está instalado.

Entrada do usuário Até 32 caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais)

Ajuste de fábrica 32 x "?"

Location description

□ Expert → Communication → HART⊕ info → Location description Navegação

Descrição Use esta função para inserir uma descrição da localização de tal forma que o equipamento

possa ser localizado na planta.

Entrada do usuário Até 32 caracteres alfanuméricos (letras, números e caracteres especiais)

Ajuste de fábrica 32 x "?"

**Descrição**Use esta função para inserir as coordenadas de longitude que descrevem a localização do

equipamento.

Entrada do usuário -180.000 para +180.000 °

Ajuste de fábrica 0

#### Latitude

**Navegação**  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Latitude

**Descrição**Use esta função para inserir as coordenadas de latitude que descrevem a localização do

equipamento.

Entrada do usuário -90.000 para +90.000 °

Ajuste de fábrica 0

# Altitude

**Navegação**  $\sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Altitude

**Descrição**Use esta função para inserir os dados de altitude que descrevem a localização do

equipamento.

**Entrada do usuário**  $-1.0 \cdot 10^{+20} \text{ para } +1.0 \cdot 10^{+20} \text{ m}$ 

**Ajuste de fábrica** 0 m

# Location method

**Navegação**  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® info  $\rightarrow$  Location method

**Descrição**Use esta função para selecionar o formato de dados para especificar a localização

geográfica. Os códigos para especificar a localização são baseados na Norma NMEA 0183

da National Marine Electronics Association (NMEA) dos EUA.

Navegação

Descrição

Seleção ■ Sem correção

- Correção de GPS ou Standard Positioning Service (SPS) (Serviço de Posicionamento Padrão)
- Correção de diferencial do PGS
- Serviço de Posicionamento Preciso (Precise positioning service PPS)
- Solução Fixa de Cinética em Tempo Real (Real Time Kinetic RTK)
- Solução de Flutuação Cinética em Tempo Real (Real Time Kinetic RTK)
- Estimativa estimada
- Modo de entrada manual
- Modo de simulação

Ajuste de fábrica Modo de entrada manual

Submenu "HART® output"

Assign current output (PV)  $\rightarrow \triangleq 68$ ☐ Ajuste → Atribuir saída de corrente (PV) Navegação Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® output  $\rightarrow$  Assign current output (PV) PV Navegação  $\square$  Expert → Communication → HART® output → PV Descrição Exibe o valor HART® primário Assign SV Navegação  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  HART® output  $\rightarrow$  Assign SV Descrição Use esta função para atribuir uma variável medida ao valor secundário HART® (SV) Seleção Consulte o parâmetro **Assign current output (PV)**  $\rightarrow$   $\stackrel{\triangle}{=}$  68 Ajuste de fábrica Device temperature SV

Endress+Hauser 109

Exibe o valor HART® secundário

Expert → Communication → HART® output → Assign TV  Use esta função para atribuir uma variável medida ao valor terciário HART® (TV)  Consulte o parâmetro <b>Assign current output (PV)</b> → $\blacksquare$ 68  Sensor 1
Consulte o parâmetro <b>Assign current output (PV)</b> → 🖺 68
Sensor 1
Exibe o valor HART® terciário
Use esta função para atribuir uma variável medida ao valor quaternário (quarto) HART® (QV)
Consulte o parâmetro <b>Assign current output (PV)</b> → <b>(a)</b> 68
Sensor 1
Exibe o valor HART® quaternário
Submenu "Configuração de burst"  Podem ser configurados até 3 modos burst.

**Navegação**  $\blacksquare$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Burst configuration  $\rightarrow$  Burst mode

**Descrição** Ativação do modo Burst HART para mensagem Burst X. Mensagem 1 possui a prioridade

mais alta, mensagem 2 a segunda prioridade mais alta etc. Essa priorização só está correta se o **Min. update period** for igual para todas as configurações burst. A priorização das mensagens depende do **Min. update period**; o menor tempo tem a maior prioridade.

Seleção • Desligado

O equipamento somente envia dados ao barramento conforme solicitação de um mestre  $\operatorname{HART}$ 

Ligado

O equipamento regularmente envia dados ao barramento sem ser solicitado.

Ajuste de fábrica Desligado

#### **Comando Burst**

**Navegação**  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Burst configuration  $\rightarrow$  Burst command

**Descrição**Use esta função para selecionar o comando cuja resposta é enviada para o mestre HART no

modo burst ativado.

Seleção ■ Comando 1

Ler a variável primária

■ Comando 2

Ler o valor medido principal e a corrente como uma porcentagem

■ Comando 3

Ler as variáveis dinâmicas HART e a corrente

■ Comando 9

Ler as variáveis dinâmicas HART incluindo o status relatado

■ Comando 33

Ler as variáveis dinâmicas HART incluindo a unidade relacionada

■ Comando 48

Ler o status adicional do equipamento

**Ajuste de fábrica** Comando 2

**Informações adicionais** Comandos 1, 2, 3, 9 e 48 são comandos HART universais.

Comando 33 é um comando HART de "prática comum". Mais detalhes são fornecidos nas especificações HART.

#### Variável n de burst

n = Número de variáveis de burst (0 a 3)

**Pré-requisito** Este parâmetro somente pode ser selecionado se a opção **Modo Burst** estiver habilitada.

A seleção de variáveis burst depende do comando burst. Se command 9 e command 33

forem selecionados, as variáveis burst podem ser selecionadas.

#### Descrição

Use esta função para atribuir uma variável medida para os slots 0 a 3.



Esta atribuição é relevante **apenas** para o modo burst. As variáveis medidas são atribuídas às 4 variáveis HART (PV, SV, TV, QV) no menu **HART output** .

## Seleção

- Sensor 1 (valor medido)
- Sensor 2 (valor medido)
- Device temperature
- Média dos dois valores medidos: 0,5 x (SV1+SV2)
- Diferença entre sensor 1 e sensor 2: SV1-SV2
- Sensor 1 (cópia de segurança sensor 2): se o sensor 1 falhar, o valor do sensor 2, automaticamente, torna-se o valor <sup>®</sup> HART primário (PV): sensor 1 (OU sensor 2)
- Comutação de sensor: se o valor exceder o valor T limite configurado para o sensor 1, o valor medido do sensor 2 se tornará o valor primário HART® (PV). O sistema comuta de volta ao sensor 1 se o valor medido do sensor 1 for ao menos 2 K abaixo de T: sensor 1 (sensor 2, se sensor 1 > T)
- O valor limite pode ser configurado através do parâmetro **Sensor switch set point.**Com a comutação dependente da temperatura, é possível combinar 2 sensores que ofereçam vantagens em diferentes faixas de temperaturas.

Média:  $0.5 \times (SV1+SV2)$  com cópia de segurança (valor medido do sensor 1 ou sensor 2 em casos de um erro no outro sensor)

# Ajuste de fábrica

- Slot 0 da variável burst: sensor 1
- Slot 1 da variável burst: temperatura do equipamento
- Slot 2 da variável burst: sensor 1
- Slot 3 da variável burst: sensor 1

#### Burst trigger mode

# Navegação

 $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Burst configuration  $\rightarrow$  Burst trigger mode

#### Descrição

Use essa função para selecionar o evento que dispara a mensagem Burst X.



Contínuo:

A mensagem é acionada de maneira controlada pelo tempo, pelo menos observando o intervalo de tempo definido no parâmetro **Min. update period**.

Faixa:

A mensagem é disparada se o valor medido especificado tiver mudado pelo valor definido no parâmetro X **Nível de disparo burst**.

Elevação:

A mensagem é disparada se o valor medido especificado ultrapassar o valor no parâmetro X **Nível de disparo burst**.

• Queda:

A mensagem é disparada se o valor medido especificado cair abaixo do valor no parâmetro X **Nível de disparo burst**.

■ Em alteração:

A mensagem é disparada se um valor medido mudar da mensagem alterar.

# Seleção

- Contínuo
- Faixa
- Elevação
- Na faixa
- Em alteração

# Ajuste de fábrica

Contínuo

# Nível de disparo de burst

**Navegação**  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Burst configuration  $\rightarrow$  Burst trigger value

**Pré-requisito** Este parâmetro somente pode ser selecionado se a opção **Modo Burst** estiver habilitada.

**Descrição**Use esta função para inserir o valor que, juntamente com o modo de disparo, determina o

tempo da mensagem 1 de burst. Este valor determina o tempo da mensagem.

**Entrada do usuário**  $-1.0e^{+20}$  a  $+1.0e^{+20}$ 

Ajuste de fábrica -10,000

#### Período mín. de atualização

**Navegação**  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Burst configuration  $\rightarrow$  Min. update period

**Pré-requisito** Este parâmetro é dependente da seleção no parâmetro **Burst trigger mode**.

**Descrição** Use essa função para inserir o intervalo de tempo mínimo entre dois comandos Burst da

mensagem Burst X. O valor é inserido na unidade milissegundos.

Entrada do usuário 500 a [valor inserido para o intervalo de tempo máximo no parâmetro Período máx. de

atualização] como números inteiros

Ajuste de fábrica 1000

#### Período máx. de atualização

**Navegação**  $\sqsubseteq$  Expert  $\rightarrow$  Communication  $\rightarrow$  Burst configuration  $\rightarrow$  Min. update period

**Pré-requisito** Este parâmetro é dependente da seleção no parâmetro **Burst trigger mode**.

**Descrição** Use essa função para inserir o intervalo de tempo máximo entre dois comandos Burst de

mensagem Burst X. O valor é inserido na unidade milissegundos.

Entrada do usuário [Valor inserido para o intervalo de tempo máximo no parâmetro Período mín. de

atualização a 3600000 como números inteiros

Ajuste de fábrica 2000

# 14.3.5 Submenu "Diagnostics"

Para uma descrição detalhada, consulte → 🖺 84

Submenu "Diagnostic list"

Para uma descrição detalhada, consulte → 🖺 84

# Submenu "Event logbook" Para uma descrição detalhada, consulte → 🖺 86 Submenu "Device information" **Device tag** $\rightarrow$ $\stackrel{\triangle}{=}$ 86 Navegação Setup → Device tag Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Device tag Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Device tag Squawk Navegação Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Squawk Esta função pode ser usada localmente para facilitar a identificação do equipamento no Descrição campo. Uma vez que o sinal sonoro foi ativado, todos os segmentos piscam no display. Seleção ■ Sinal sonoro uma vez: O display do equipamento pisca por 60 segundos e depois retorna à operação normal. ■ **Sinal sonoro ligado**: O display do equipamento pisca continuamente. ■ Sinal sonoro desligado: O sinal sonoro é desativado e o display retorna à operação normal. Entrada do usuário Ative o botão relevante Serial number → 🖺 87 Navegação Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Serial number Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Nº de série Firmware version $\rightarrow \triangleq 87$ Navegação Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Firmware version Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Versão firmware

**Device name**  $\rightarrow \triangleq 87$ 

# iTEMP TMT162 Menu de operações e descrição de parâmetros Navegação Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Device name Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Nome dispositivo Order code → 🗎 87 Navegação Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Order code Especialista → Diagnósticos → Info do dispositivo → Código encomenda Extended order code 1-3 Navegação Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Extended order code 1 to 3 Descrição Exibe a primeira, segunda e/ou terceira parte do código do pedido estendido. Por conta de restrições de comprimento, o código de pedido estendido é dividido em um máximo de 3 parâmetros. O código de pedido estendido indica a versão de todos os recursos da estrutura do produto para tal equipamento, identificando-o assim de modo singular. Também pode ser encontrado na etiqueta de identificação. Usos do código de pedido estendido • Para solicitar um equipamento de substituição idêntico. Para verificar os recursos do equipamento solicitado usando a nota de entrega. Manufacturer ID $\rightarrow \triangleq 106$ Expert $\rightarrow$ Communication $\rightarrow$ HART® info $\rightarrow$ Manufacturer ID Navegação Expert $\rightarrow$ Diagnostics $\rightarrow$ Device information $\rightarrow$ Manufacturer ID

#### Manufacturer

Navegação Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Fabricante 

Descrição Exibe o nome do fabricante.

#### Hardware revision

Navegação Especialista → Diagnósticos → Informações de equipamento → Revisão do hardware  $\mathsf{Expert} \to \mathsf{Communication} \to \mathsf{HART}^{\circledR} \mathsf{info} \to \mathsf{Hardware} \; \mathsf{revision}$ 

Descrição Exibe a revisão de hardware do equipamento.

Configuration counte	er → 🗎 89
Navegação	Diagnostics → Device information → Configuration counter Expert → Diagnostics → Device information → Configuration counter
	Submenu "Measured values"
Sensor n value → 🖺	90
	n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)
Navegação	<ul> <li>□ Diagnostics → Measured values → Sensor n value</li> <li>Expert → Diagnostics → Measured values → Sensor n value</li> </ul>
Valor bruto do senso	rn
	n = representa o número de entradas do sensor (1 e 2)
Navegação	$\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Descrição	Exibe o valor de mV/Ohm não linearizado na entrada específica do sensor.
Device temperature	→ 🗎 90
Navegação	<ul> <li>□ Diagnostics → Measured values → Device temperature</li> <li>Expert → Diagnostics → Measured values → Device temperature</li> </ul>
	Submenu "Min/max values"
	Para uma descrição detalhada, consulte → 🖺 90
	A seção a seguir fornece uma descrição dos parâmetros adicionais neste submenu que aparece somente no modo Especialista.
Reset sensor min/ma	ax values
Navegação	Expert → Diagnostics → Measured values → Min/max values → Reset sensor min/max values

**Descrição** Restaurar os indicadores máximo para as temperaturas máxima e mínima medidas nas

entradas dos sensores.

Seleção ■ No

Yes

Ajuste de fábrica No

## Reset device temp. min/max values

**Navegação**  $\blacksquare$  Expert  $\Rightarrow$  Diagnostics  $\Rightarrow$  Measured values  $\Rightarrow$  Min/max values  $\Rightarrow$  Reset device temp.

min/max values

**Descrição** Restaura os indicadores de pico para as temperaturas máxima e mínima medidas dos

componentes eletrônicos.

Seleção ■ No

Yes

Ajuste de fábrica No

Submenu "Simulation"

#### Diagnostic simulation

**Navegação**  $\square$  Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Simulation  $\rightarrow$  Diagnostic simulation

**Descrição** Use esta função para ativar e desativar a simulação de diaqnóstico.

**Display** Caso a simulação esteja ativa, o evento de diagnóstico relevante é exibido com o sinal de

status configurado. → 🖺 35

Seleção Desligado,

ou um evento de diagnóstico proveniente da lista definida de eventos de diagnóstico

→ 🖺 35

**Ajuste de fábrica** Off

**Current output simulation**  $\rightarrow$  **2** 91

**Navegação** □ Diagnostics → Simulation → Current output simulation

Expert  $\rightarrow$  Diagnostics  $\rightarrow$  Simulation  $\rightarrow$  Current output simulation

Value current output	→ 🖺 92				
Navegação	☐ Diagnostics → Simulation → Value current output Expert → Diagnostics → Simulation → Value current output				
	Submenu "Diagnostic settings"				
Diagnostic behavior					
Navegação	Expert → Diagnostics → Diagnostic settings → Diagnostic behavior				
Descrição	Um determinado comportamento de evento é atribuído na fábrica a cada evento de diagnóstico nas categorias: <b>sensor, componentes eletrônicos, processo e configuração</b> . O usuário pode mudar esta atribuição para determinados eventos de diagnóstico através das configurações de diagnóstico. → 🗎 36				
Seleção	<ul><li>Alarm</li><li>Warning</li><li>Disabled</li></ul>				
Ajuste de fábrica	Para informações detalhadas, consulte a 'Visão geral dos eventos de diagnósticos' → 🖺 36				
Status signal					
Navegação	Expert → Diagnostics → Diagnostic settings → Status signal				
Descrição	Um determinado sinal de status é atribuído na fábrica para cada evento de diagnóstico nas categorias: <b>sensor, componentes eletrônicos, processo e configuração</b> . <sup>1)</sup> . O usuário pode mudar esta atribuição para determinados eventos de diagnóstico através das configurações de diagnóstico. → 🖺 36				
1) Informações digitais dis	sponíveis via comunicação HART®				
Seleção	<ul> <li>Failure (F)</li> <li>Function check (C)</li> <li>Out of specification (S)</li> <li>Maintenance required (M)</li> <li>No effect (N)</li> </ul>				
Ajuste de fábrica	Para informações detalhadas, consulte a 'Visão geral dos eventos de diagnósticos' → 🖺 36				

iTEMP TMT162 Índice

# Índice

09	
1 casa decimal (parâmetro)	79
2 casas decimais (parâmetro)	
2-wire compensation (parâmetro)	
3 casas decimais (parâmetro)	
4 mA current trimming (parâmetro)	
20 mA current trimming (parâmetro)	
20 mr (current trimming (parametro)	77, 105
A	
Access status tooling (parâmetro)	73
Acessórios	
Componentes do sistema	44
Específicos do equipamento	
Actual diag channel	
Actual diagnostics	
Actual diagnostics (parâmetro)	
Actual diagnostics count	
Adequação de sensor (Submenu)	96
Adequação do sensor (parâmetro)	97
Administration (submenu)	
Ajuste avançado (submenu)	
Alarm delay (parâmetro)	
Altitude (parâmetro)	
Assign current output (PV) (parâmetro)	
Assign QV (parâmetro)	
Assign SV (parâmetro)	
Assign TV (parâmetro)	
Atraso do alarme de desvio/diferença	75, 101
•	75, 101
C	
<b>C</b> CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro)	99
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro) Canais de medição (display) Comando Burst (parâmetro)	99 99 94 111
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro) Canais de medição (display) Comando Burst (parâmetro) Combinações de conexão	99 99 94 111 16
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro) Canais de medição (display)	99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. R0 (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 11669, 95 102 101
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. R0 (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76
C CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 . 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 . 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 . 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76 91, 117
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76 91, 117 93 8 82 81 42 105 87, 114
CallV. Dusen coeff. A, B and C (parâmetro) CallV. Dusen coeff. RO (parâmetro)	99 99 94 111 16 103 110 101 104 89, 116 69, 95 102 101 76 91, 117 93 8 82 81 42 105 87, 114 82

Device tag (parâmetro) 68, 86, 103, 114
Device temperature
Device temperature max
Device temperature min
Device type
Devolução
Diagnostic behavior (parâmetro)
Diagnostic list (submenu) 84
Diagnósticos (menu)
Diagnósticos (Submenu)
Diagnósticos prévios 1
Display (menu)
Display (submenu)
Display de valor 1 (parâmetro)
Display de valor 2 (parâmetro)
Display de valor 3 (parâmetro)
Documento
Função
- -
<b>E</b>
Enter access code (parâmetro)
Especialista (menu)
Estado de operação (parâmetro) 80
Estrutura geral do menu de operação 24
Event logbook (submenu)
Eventos de diagnóstico
Comportamento de diagnóstico
Sinais de status
Visão geral
Exibir texto n (parâmetro)
Extended order code
F
Failure current (parâmetro) 77, 103
Failure mode (parâmetro)
Ferramentas de status do acesso (parâmetro)
FieldCare
Escopo de funções
Interface do usuário
Filtro de rede (parâmetro)
Firmware version
Forçar estado seguro (parâmetro)
Função do documento
runção do documento
H
Hardware revision 89, 106, 115
HART® address (parâmetro) 104
HART® configuration (submenu) 103
HART® date code (parâmetro) 107
HART® descriptor (parâmetro) 106
HART® info (submenu)
HART® message (parâmetro)
HART® output (submenu)
HART® revision
HART® short tag (parâmetro)
J 11 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1

Índice iTEMP TMT162

IIdentificação CE
LLatitude (parâmetro)108Linearization (submenu)98Location description (parâmetro)107Location method (parâmetro)108Locking status74, 93Longitude (parâmetro)108
Manufacturer
Nível de disparo de burst (parâmetro)
Opção SIL (parâmetro)       80         Opções de operação       21         Operação local       21         Programas de configuração       21         Visão geral       21         Operating time       84         Order code       87, 115         Output current       76
Período máx. de atualização (parâmetro)
Dados da versão para o equipamento28Ferramentas de operação28Variáveis de equipamento28PV109
<b>Q</b> QV110
Reference junction (parâmetro)

Restaurar adequação (assistente)	105 82
S	
Saída (Submenu)	
Segurança do produto	
Segurança no local de trabalho	
Sensor (submenu)	74, 94
Sensor 1/2 (submenu)	95
Sensor lower limit	96
Sensor lower limit (parâmetro)	100
Sensor max value	
Sensor min value	
Sensor offset (parâmetro)	
Sensor raw value	
Sensor switch set point (parâmetro)	
Sensor trimming min span	
Sensor type (parâmetro)	
Sensor upper limit	
Sensor upper limit (parâmetro)	
Sensor value	
Serial number	
Setup (menu)	
SIL (sub-menu)	
Simulação de diagnóstico (parâmetro)	
Simulation (submenu)	
Sinal sonoro (Assistente)	
Sistema (submenu)	
Software revision	
Soma de verificação SIL (parâmetro)	
Start value (parâmetro)	
Status signal (parâmetro)	
SV	109
T	
TV	110
U	
Unit (parâmetro)	68 93
Upper range value (parâmetro)	
Uso indicado	
Oso marcado	/
V	
Valor bruto do sensor n	90
Valor de faixa inferior (parâmetro)	
Valor de referência de desvio/diferença (parâr	
ue referencia de desvio, anerença (parar	
Valor inferior de adequação de sensor (parâmo	
Valor superior de adequação de sensor (parâm	
Value current output (parâmetro)	
Variáveis de burst (parâmetro)	



www.addresses.endress.com