01.00.zz (Gerätefirmware)


Products Solutions

Services

Beschreibung Geräteparameter **Cerabar PMP43**

Prozessdruckmessung HART



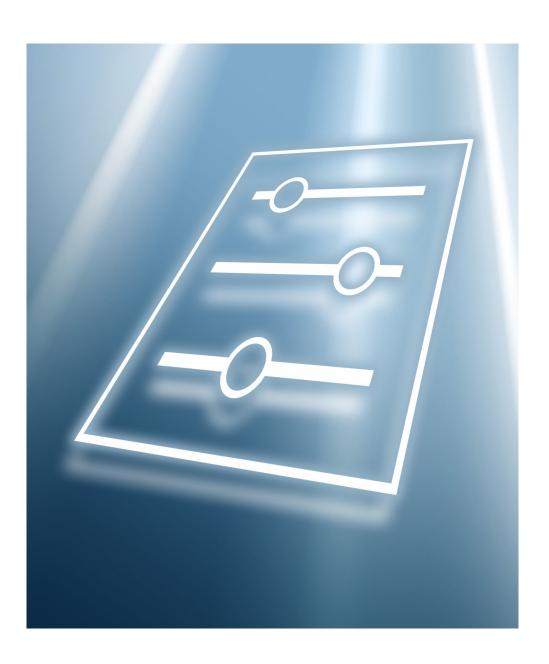



Hinweise zum Dokument Cerabar PMP43 HART

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für Parameter.

Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern:

- Messungen unter schwierigen Bedingungen in Betrieb nehmen
- Messungen an schwierige Bedingungen optimal anpassen
- Kommunikationsschnittstelle detailliert konfigurieren
- Fehler in schwierigen Fällen diagnostizieren

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Fachspezialisten, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.

1.3 Dokumentstruktur

Das Dokument besteht aus einem allgemeinen Teil und einem speziellen Teil.

Im allgemeinen Teil (Kapitel 1) wird der Aufbau des Dokuments und seiner Bestandteile erklärt.

Der spezielle Teil beginnt mit der Übersicht über das Bedienmenü des Gerätes, das im Fokus dieser Anleitung steht.

Auf die Übersicht über das Bedienmenü folgt die Beschreibung der Geräteparameter. Die Beschreibung ist in 4 Hauptmenüs und deren Untermenüs gegliedert.

Die 4 Hauptmenüs:

- Benutzerführung
- Diagnose
- Applikation
- System

Im Kapitel "Beschreibung der Geräteparameter" werden die Menüs, Untermenüs und Parameter so abgebildet, wie sie in der Menüstruktur für das **Bedientool** organisiert sind.

Ein Bedientool ist eine Software, wie z.B. FieldCare, mit deren Hilfe man die im Gerät gespeicherten Daten und Parameter auf einem PC oder Laptop darstellen und bearbeiten kann. Im Unterschied zur Bedienung über das Vor-Ort-Display bietet ein Bedientool mehr Möglichkeiten. Im Bedientool werden zusätzliche Informationen wie Grafiken und Hilfetexte angezeigt, die die Eigenschaften der Parameter erläutern.

Welche Untermenüs für einen Benutzer sichtbar sind, hängt davon ab, mit welcher **Benut**zerrolle (→ 🗎 77) er angemeldet ist. Dieses Dokument listet die Untermenüs und ihre Parameter auf, die der Benutzerrolle Instandhalter zur Verfügung stehen.

Das Bedienmenü ist dynamisch und passt die Auswahl der Parameter an die ausgewählten Optionen an.




Informationen zu Bedienungsmöglichkeiten siehe Betriebsanleitung


1.4 Elemente der Parameterbeschreibungen

Die Parameterbeschreibungen sind strukturiert aus mehreren Elementen aufgebaut. Je nach Parameter können mehr oder weniger Elemente vorhanden sein. Im Folgenden 2 Beispiele für unterschiedliche Parameter:

Cerabar PMP43 HART Hinweise zum Dokument

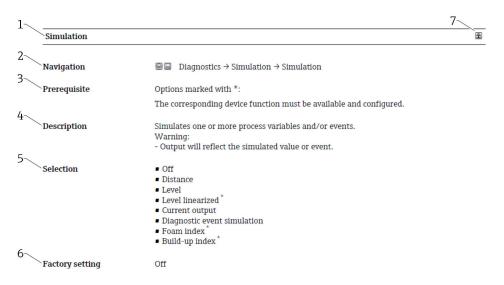

- 1 Name: Bezeichnung des Parameters (Label)
- 2 Navigation: Navigationspfad zum Parameter. Die Grafiken zeigen an, ob der Pfad f\u00fcr das Vor-Ort-Display, das Bedientool oder f\u00fcr beide gilt.
- 3 Voraussetzung: Nur unter der jeweils formulierten Voraussetzung sind die markierten Optionen wählbar
- 4 Beschreibung: Erläuterung der Funktion des Parameters
- 5 Auswahl: Auflistung der einzelnen Optionen des Parameters
- 6 Werkseinstellung: Voreinstellung ab Werk
- 7 Das Schlosssymbol zeigt an, dass der Parameter schreibgeschützt ist

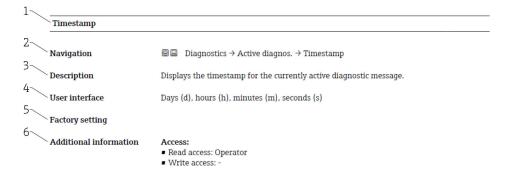

- 1 Name: Bezeichnung des Parameters (Label)
- 2 Navigation: Navigationspfad zum Parameter. Die Grafiken zeigen an, ob der Pfad für das Vor-Ort-Display, das Bedientool oder für beide gilt.
- 3 Beschreibung: Erläuterung der Funktion des Parameters
- 4 Anzeige: Anzeigewert/-daten des Parameters
- 5 Werkseinstellung: Voreinstellung ab Werk
- 6 Zusätzliche Informationen:

Lese- und Schreibrechte: Information über Zugriffsrechte, die Benutzer mit bestimmten Rollen auf den Parameter haben

Zusätzliche Informationen am Ende der Parameterbeschreibung können sich auf alle Elemente der Parameterbeschreibung beziehen und diese ergänzen.

1.5 Symbole

1.5.1 Warnhinweissymbole

▲ GEFAHR

Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.

Hinweise zum Dokument Cerabar PMP43 HART

WARNUNG

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.

▲ VORSICHT

Bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein.

HINWEIS

Bezeichnet eine möglicherweise schädliche Situation. Wenn sie nicht gemieden wird, kann das Produkt oder etwas in seiner Umgebung beschädigt werden.

1.5.2 Symbole für Informationstypen

- Hennzeichnet zusätzliche Informationen
- Verweis auf Dokumentation
- Bedienung via Vor-Ort-Anzeige
- Bedienung via Bedientool
- Schreibgeschützter Parameter

Dokumentation 1.6



Eine Übersicht zum Umfang der zugehörigen Technischen Dokumentation bieten:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Seriennummer vom Typenschild eingeben
- Endress+Hauser Operations App: Seriennummer vom Typenschild eingeben oder Matrixcode auf dem Typenschild einscannen

Die Dokumentationen stehen über das Internet zur Verfügung: www.endress.com → Download

Cerabar PMP43 HART Übersicht Bedienmenü

2 Übersicht Bedienmenü

Navigation 📵 🖨 Bedientool

Benutzerführung			→ 🖺 16
	► Inbetriebnahme		→ 🖺 16
	► Heartbeat Technology		→ 🗎 18
	► Heartbeat Verification		→ 🖺 18
	► SSD: Statistische Sensordiag	jnose	→ 🖺 18
	► Loop-Diagnose		→ 🖺 18
	► Prozessfenster		→ 🖺 18
	► Sicherheitsmodus		→ 🖺 18
	► Wiederholungsprüfung		→ 🖺 19
	▶ Import/Export		→ 🖺 19
	► Vergleichen		→ 🖺 19
Diagnose			→ 🖺 20
	► Aktive Diagnose		→ 🗎 20
	,		
	Aktive Diagnose		→ 🖺 20
	Zeitstempel		→ 🖺 20
	Letzte Diagnose		→ 🖺 20
	Zeitstempel		→ 🗎 21
	Betriebszeit ab Neustart		→ 🗎 21
	Betriebszeit		→ 🖺 21
	► Diagnoseliste		→ 🖺 21
	► Ereignislogbuch		→ 🖺 21
	► Minimale/Maximale-Werte		→ 🖺 22
	Druck min		→ 🖺 22

Übersicht Bedienmenü Cerabar PMP43 HART

	Druck max	→ 🖺 22
	DI UCK IIIAA	/ 🖃 ۵۵
	Zähler Grenzunterschreitung Sensor Pmin	→ 🖺 22
	Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmax	→ 🖺 23
	Zähler Grenzunterschreit. Benutzer Pmin	→ 🖺 23
	Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax	→ 🖺 23
	Minimale Sensortemperatur	→ 🖺 23
	Maximale Sensortemperatur	→ 🖺 24
	Zähler Grenzunterschreitung Sensor Tmin	→ 🗎 24
	Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmax	→ 🗎 24
	Zähler Grenzunterschreit. Benutzer Tmin	→ 🖺 24
	Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax	→ 🖺 25
	Minimale Klemmenspannung	→ 🖺 25
	Maximale Klemmenspannung	→ 🖺 25
	Minimale Elektroniktemperatur	→ 🖺 25
	Maximale Elektroniktemperatur	→ 🖺 25
	Rücksetzen Zähler benutzer P und T	→ 🖺 26
▶ Simulation		→ 🖺 26
	Simulation	→ 🖺 26
	Wert Simulation Druck	→ 🖺 26
	Wert Stromausgang	→ 🖺 27
	Simulation Diagnoseereignis	→ 🖺 27

Cerabar PMP43 HART Übersicht Bedienmenü

► Heartbeat Technology		→ 🖺 27
► Heartbean	t Verification	→ 🖺 27
	Datum/Zeit Heartbeat Verification	→ 🖺 27
	Betriebszeit (Verifizierung)	→ 🖺 28
	Verifizierungsergebnis	→ 🖺 28
	Status	→ 🖺 28
► Loop-Diag	gnose	→ 🖺 29
	Baseline neu erstellen	→ 🖺 29
	Erlaubte Abweichung +/-	→ 🖺 29
	Baseline Status	→ 🖺 29
	Loop-Diagnose	→ 🖺 30
	Klemmenspannung 1	→ 🖺 30
	Untere Schwelle Klemmenspannung	→ 🖺 30
	Obere Schwelle Klemmenspannung	→ 🖺 30
	806 Ereignisverzögerung	→ 🖺 30
► Statistisc	he Sensordiagnose	→ 🖺 31
	SSD: Statistische Sensordiagnose	→ 🖺 31
	Systemstatus	→ 🖺 31
	Signalstatus	→ 🗎 31
	Status Signalrauschen	→ 🖺 32
Diagnoseeinstellungen		→ 🖺 33
► Eigenscha	aften	→ 🖺 33
	SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit	→ 🖺 33
	SSD Überwachung Verzögerungszeit	→ 🖺 33

Übersicht Bedienmenü Cerabar PMP43 HART

	500 Prozessalarm Druck	→ 🖺 33
	Untere Grenze	→ 🖺 34
	Obere Grenze	→ 🖺 34
	501 Prozessalarm skalierte Variable	→ 🖺 34
	Untere Grenze	→ 🖺 34
	Obere Grenze	→ 🖺 35
	Nutzerdefinierte Warnung Temperatur	→ 🖺 35
	Untere Grenze	→ 🖺 35
	Obere Grenze	→ 🖺 36
	806 Diagnoseverhalten	→ 🖺 36
	806 Ereigniskategorie	→ 🖺 36
	806 Ereignisverzögerung	→ 🖺 37
► Konfiguration		→ 🖺 37
	► Konfiguration	→ 🖺 37
	500 Diagnoseverhalten	→ 🖺 37
	500 Ereigniskategorie	→ 🖺 38
	501 Diagnoseverhalten	→ 🖺 38
	501 Ereigniskategorie	→ 🖺 38
	502 Diagnoseverhalten	→ 🖺 39
	502 Ereigniskategorie	→ 🖺 39
	▶ Prozess	→ 🖺 39
		1
	806 Diagnoseverhalten	→ 🖺 39
	806 Ereigniskategorie	→ 🖺 40
	822 Diagnoseverhalten	→ 🖺 40
	822 Ereigniskategorie	→ 🖺 40

8

Cerabar PMP43 HART Übersicht Bedienmenü

		Sensorverhalten Druckbereich	→ 🖺 41
		841 Ereigniskategorie	→ 🖺 41
		900 Ereigniskategorie	→ 🖺 41
		900 Diagnoseverhalten	→ 🖺 42
		906 Diagnoseverhalten	→ 🖺 42
		906 Ereigniskategorie	→ 🖺 42
Applikation			→ 🖺 44
► Maßeinheiten			→ 🖺 44
	Druckeinheit		→ 🖺 44
	Nachkommastellen Druck		→ 🖺 44
	Temperatureinheit		→ 🖺 45
	Skalierte Variable Einheit		→ 🖺 45
	Freitext		→ 🖺 46
	Nachkommastellen Skalierte Variable		→ 🖺 47
► Messwerte			→ 🖺 47
	Druck		→ 🖺 47
	Skalierte Variable		→ 🖺 47
	Sensortemperatur		→ 🖺 48
	Klemmenspannung 1		→ 🖺 48
	Klemmenstrom		→ 🖺 48
	Elektroniktemperatur		→ 🖺 48
	Ausgangsstrom		→ 🖺 48

Übersicht Bedienmenü Cerabar PMP43 HART

► Sensor			→ 🖺 49
	► Grundeinstellu	ngen	→ 🖺 49
		Übertragungsfunktion Stromausgang	→ 🖺 49
		Dämpfung	→ 🖺 49
	► Sensor Kalibrie	erung	→ 🖺 50
		Nullabgleich	→ 🖺 50
		Lagesollwert	→ 🖺 50
		Nullpunktverschiebung	→ 🖺 50
		Sensor Trim Reset	→ 🖺 50
		Unterer Sensortrim Messwert	→ 🖺 51
		Unterer Sensortrim	→ 🖺 51
		Oberer Sensortrim Messwert	→ 🖺 51
		Oberer Sensortrim	→ 🖺 52
	► Sensorgrenzen		→ 🖺 52
		LRL Sensor	→ 🖺 52
		URL Sensor	→ 🖺 53
		Minimale Spanne	→ 🖺 53
		Sensortemperatur untere Grenze	→ 🖺 53
		Sensortemperatur obere Grenze	→ 🖺 53
	► Skalierte Varial	ble	→ 🖺 54
		Zuordnung PV	→ 🖺 54
		Skalierte Variable Einheit	→ 🖺 54
		Freitext	→ 🖺 55
		Druck	→ 🖺 56

Cerabar PMP43 HART Übersicht Bedienmenü

		Übertragungsfunktion skalierte Variable	-	→ 🖺 56
		Messbereichsanfang Ausgang	-	→ 🖺 56
		Messbereichsende Ausgang	-	→ 🖺 56
		Druckwert 1	-	→ 🖺 57
		Skalierte Variable Wert 1	-	→ 🖺 57
		Druckwert 2	-	→ 🖺 57
		Skalierte Variable Wert 2	-	→ 🖺 57
	► Nassabgleich		-	→ 🖺 58
		Nullpunkt	-	→ 🖺 58
		Druckwert 1	-	→ 🖺 58
		Spanne	-	→ 🖺 58
		Druckwert 2	-	→ 🖺 58
		Nullpunkt	-	→ 🖺 58
		Messbereichsanfang Ausgang	-	→ 🖺 59
		Spanne	-	→ 🖺 58
		Messbereichsende Ausgang	-	→ 🖺 59
► Stromausgang			-	→ 🖺 59
	Zuordnung PV		-	→ 🖺 59
	Messmodus Stroma	ausgang	-	→ 🖺 60
	Strombereich Ausg	ang	-	→ 🖺 60
	Messbereichsanfan	ng Ausgang	-	→ 🖺 60
	Messbereichsende	Ausgang	-	→ 🖺 61
	Fehlerverhalten Str	romausgang	-	→ 🖺 61
	Fehlerstrom		-	→ 🖺 61

Übersicht Bedienmenü Cerabar PMP43 HART

		Ausgangsstrom		→ 🖺 61
		Klemmenstrom		→ 🖺 62
	► HART-Ausgang			→ 🖺 63
		► Konfiguration		→ 🖺 63
			HART-Adresse	→ 🖺 63
			HART-Kurzbeschreibung	→ 🖺 63
			Messstellenkennzeichnung	→ 🖺 63
			Präambelanzahl	→ 🖺 64
			Stromschleifenmodus	→ 🖺 64
		► HART-Ausgang		→ 🖺 64
			Zuordnung PV	→ 🖺 64
			Erster Messwert (PV)	→ 🖺 65
			Zuordnung SV	→ 🖺 65
			Zweiter Messwert (SV)	→ 🖺 65
			Zuordnung TV	→ 🖺 66
			Dritter Messwert (TV)	→ 🖺 66
			Zuordnung QV	→ 🖺 66
			Vierter Messwert (QV)	→ 🖺 67
		► Burst-Konfigura	ation 1	→ 🖺 67
			Burst-Modus 1	→ 🖺 67
			Burst-Kommando 1	→ 🖺 67
			Burst-Variable 0	→ 🖺 68
			Burst-Variable 1	→ 🖺 68
			Burst-Variable 2	→ 🖺 69
			Burst-Variable 3	→ 🖺 69
L				

Cerabar PMP43 HART Übersicht Bedienmenü

	Burst-Variable 4	→ 🖺 70
	Burst-Variable 5	→ 🖺 71
	Burst-Variable 6	→ 🖺 71
	Burst-Variable 7	→ 🖺 72
	Burst-Triggermodus	→ 🖺 72
	Burst-Triggerwert	→ 🖺 73
	Min. Updatezeit	→ 🖺 73
	Max. Updatezeit	→ 🖺 73
▶ Infor	mation	→ 🖺 73
	Geräte-ID	→ 🖺 73
	Gerätetyp	→ 🖺 74
	Geräterevision	→ 🖺 74
	HART-Kurzbeschreibung	→ 🖺 74
	HART-Revision	→ 🖺 74
	HART-Beschreibung	→ 🖺 75
	HART-Nachricht	→ 🖺 75
	HART-Datum	→ 🖺 75
System		→ 🖺 76
▶ Geräteverwaltung		→ 🖺 76
Messste	ellenkennzeichnung	→ 🖺 76
Status V	Verriegelung	→ 🖺 76
Konfigu	rationszähler	→ 🖺 77
Gerät zu	ırücksetzen	→ 🖺 77
► Benutzerverwaltung		→ 🖺 77
Benutze	errolle	→ 🖺 77

Übersicht Bedienmenü Cerabar PMP43 HART

	Benutzerrolle ändern		→ 🖺 78
	Passwort		→ 🖺 78
	Freigabecode eingeben		→ 🖺 78
	Status Passworteingabe		→ 🖺 78
	Passwort definieren		→ 🖺 79
	Neues Passwort		→ 🖺 79
	Neues Passwort bestätigen		→ 🖺 79
	Status Passworteingabe		→ 🖺 78
	Passwort ändern		→ 🖺 79
	Altes Passwort		→ 🖺 80
	Neues Passwort		→ 🖺 79
	Neues Passwort bestätigen		→ 🖺 79
	Status Passworteingabe		→ 🖺 78
	Passwort löschen		→ 🖺 80
	Altes Passwort		→ 🖺 80
	Status Passworteingabe		→ 🖺 78
	Passwort vergessen?		→ 🖺 80
	Passwort zurücksetzen		→ 🖺 80
	Status Passworteingabe		→ 🖺 78
▶ Bluetooth-Konf	figuration	-	→ 🖺 81
	Bluetooth Aktivierung		→ 🖺 81
► Anzeige		•	→ 🖺 81
	Language		→ 🖺 81
	Format Anzeige		→ 🖺 82
	1. Anzeigewert		→ 🖺 82
		J	

14

Cerabar PMP43 HART Übersicht Bedienmenü

	2. Anzeigewert	→ 🖺 82
	Drehung Anzeige	→ 🖺 83
	Farbschema	→ 🖺 83
► Geolokalisi	erung	→ 🖺 83
	Anlagenkennzeichnung	→ 🖺 83
	Ortsbeschreibung	→ 🖺 84
	Längengrad	→ 🖺 84
	Breitengrad	→ 🖺 84
	Ortshöhe	→ 🖺 84
	Ortsbestimmungsmethode	→ 🖺 85
► Information	n	→ 🖺 85
	Gerätename	→ 🖺 85
	Hersteller	→ 🖺 85
	Seriennummer	→ 🖺 86
	Bestellcode	→ 🖺 86
	Firmware-Version	→ 🖺 86
	Hardware-Version	→ 🖺 86
	Erweiterter Bestellcode 1 3	→ 🖺 87
	Prüfsumme	→ 🖺 87
► Software K	onfiguration	→ 🖺 92
	CRC Gerätekonfiguration	→ 🖺 92
	SW-Option aktivieren	→ 🖺 92
	Software-Optionsübersicht	→ 🖺 92

3 Beschreibung der Geräteparameter

3.1 Benutzerführung

Im Menü **Benutzerführung** kann der Benutzer schnell grundsätzliche Aufgaben ausführen, wie z.B. die Inbetriebnahme. In erster Linie sind dies geführte Assistenten und themenübergreifende Sonderfunktionen.

Navigation 🗐 🗐 Benutzerführung

3.1.1 Übersicht

Das Menü **Benutzerführung** enthält folgende Untermenüs und Assistenten:

- Inbetriebnahme
- Heartbeat Technology
 - Heartbeat Verification
 - SSD: Statistische Sensordiagnose
 - Loop-Diagnose
 - Prozessfenster
- Sicherheitsmodus
- Wiederholungsprüfung
- Import/Export
- Vergleichen

3.1.2 Inbetriebnahme

Assistent **Inbetriebnahme** ausführen, um das Gerät in Betrieb zu nehmen. In jedem Parameter den passenden Wert eingeben oder die passende Option wählen.

A WARNUNG

Wenn der Assistent abgebrochen wird, bevor alle erforderlichen Parameter eingestellt wurden, werden bereits vorgenommene Einstellungen gespeichert.

Gerät befindet sich möglicherweise in einem undefinierten Zustand!

▶ Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Navigation

■ Benutzerführung → Inbetriebnahme

Parameter für Assistent "Inbetriebnahme"

Folgende Parameter werden in diesem Assistenten eingestellt:

- Geräteidentifikation
 - Messstellenkennzeichnung
 - Gerätename
 - Seriennummer
 - Erweiterter Bestellcode 1 ... 3
 - Status Verriegelung
 - HART-Kurzbeschreibung
 - HART-Datum
 - HART-Beschreibung
 - HART-Nachricht
 - HART-Adresse

■ Messeinstellungen

- Zuordnung PV
- Dämpfung
- Druckeinheit
- Temperatureinheit
- Skalierte Variable Einheit
- Freitext
- Temperatureinheit
- Nullabgleich
- Druck

Ausgangseinstellungen

- Übertragungsfunktion Stromausgang
- Übertragungsfunktion skalierte Variable
- LRL Sensor
- URL Sensor
- Minimale Spanne
- Linearisierung
- Messbereichsanfang Ausgang
- Messbereichsende Ausgang
- Druckwert 1
- Skalierte Variable Wert 1
- Druckwert 2
- Skalierte Variable Wert 2
- Strombereich Ausgang
- Fehlerverhalten Stromausgang
- Fehlerstrom
- Stromschleifenmodus
- Zuordnung HART Variablen?
- Prozessgröße Stromausgang
- Zuordnung PV
- Zuordnung SV
- Zuordnung TV
- Zuordnung QV

3.1.3 Heartbeat Technology

Heartbeat Technology bietet folgende Funktionen:

- Diagnose durch kontinuierliche Selbstüberwachung
- Ausgabe zusätzlicher Messgrößen an ein externes Condition Monitoring System
- In-situ-Verifizierung von Messgeräten in der Anwendung

Eine Sonderdokumentation zu Heartbeat Technology steht über das Internet zur Verfügung: www.endress.com → Download

Navigation \square Benutzerführung \rightarrow Heartbeat Techn.

Heartbeat Verification

Mit diesem Assistenten lässt sich eine automatische Verifizierung der Gerätefunktionalität starten.

Die Ergebnisse können in Form eines Verifizierungsberichts dokumentiert werden.

Navigation \square Benutzerführung \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Heartbeat Verif.

SSD: Statistische Sensordiagnose

Durch die statistische Analyse des Drucksignals können Prozessanomalien wie verstopfte Impulsleitungen erkannt werden. Dieser Assistent unterstützt die Einstellungen und Schwellenwerte, die zu einer Diagnosemeldung führen sollen.

Navigation

☐ Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Stat. Sens. Diag

Loop-Diagnose

Mit diesem Assistenten lassen sich anhand von Änderungen der Strom-Spannungs-Charakteristik (Baseline) des Signalkreises unerwünschte Installationsanomalien erkennen, wie z.B. Kriechströme, verursacht durch Korrosion der Anschlussklemmen oder eine abfallende Stromversorgung, die zu einem falschen 4-20 mA-Messwert führen kann.

Navigation

☐ Benutzerführung → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose

Prozessfenster

Dieser Assistent verwendet benutzerdefinierte Druck- und Temperaturgrenzen, um unerwünschte Installations- oder Anwendungsanomalien zu erkennen.

Anwendungen:

- Defekte Begleitheizung oder Isolierung
- Eingefrorene Prozessanschlüsse
- Dynamische Druckspitzen etc.

Navigation \square Benutzerführung \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Prozessfenster

3.1.4 Sicherheitsmodus

Der Schreibschutz schützt Geräteeinstellungen vor Überschreiben. Zusätzlich dazu wird für Sicherheitsanwendungen empfohlen, die sicherheitsrelevanten Geräteeinstellungen zu

bestätigen. So wird sichergestellt, dass die korrekten Werte eingegeben und in das Gerät heruntergeladen wurden.

Diese Eingabe kann anstelle von manuellen Checklisten als Bestätigungssequenz verwendet werden.

Wenn die sicherheitsrelevanten Geräteeinstellungen bestätigt sind, dann wird das Gerät mit dem Merkmal Sicherheit-verriegelt markiert. Damit wird angezeigt, dass die sicherheitsrelevanten Parametereinstellungen geprüft und als korrekt bewertet wurden.

Um die Sicherheitsverriegelung zu deaktivieren, muss die Sequenz erneut gestartet werden. Die Sicherheitsverriegelung wird aufgehoben, wenn der Entriegelungscode (= Verriegelungscode) eingegeben wird.

Navigation

☐ Benutzerführung → Sicherheitsmodus

3.1.5 Wiederholungsprüfung

Bei der Wiederholungsprüfung wird der Stromausgang simuliert. Die sichere Funktion während des Tests ist nicht gewährleistet. Es müssen manuelle alternative Maßnahmen ergriffen werden, um die Prozesssicherheit zu gewährleisten.

Achtung: Es kann nur eine Wiederholungsprüfung durchgeführt werden, wenn kein Gerätefehler ansteht und kein Schreibschutz via Hardware-Verriegelungsschalter aktiviert ist.

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Benutzerführung \rightarrow Wiederholungspr.

3.1.6 Import/Export

Speichern / Wiederherstellen

- Die Geräteeinstellungen können in einer .deh-Datei gespeichert werden.
- Die in einer .deh-Datei gespeicherten Geräteeinstellungen können in das Gerät geschrieben werden.

Dokumentation erstellen

Unter **Dokumentation erstellen** kann eine Geräte-Dokumentation im PDF-Format gespeichert werden. Diese Geräte-Dokumentation beinhaltet folgende allgemeine Geräteinformationen:

- Informationen zu Geräteparametern
- Informationen zur Linearisierung
- Event-Liste
- Diagnoseliste

Navigation

☐ Benutzerführung → Import/Export

3.1.7 Vergleichen

Datensatz-Vergleich

Mit dieser Funktion können folgende Datensätze verglichen werden:

- Datensätze im .deh-Dateiformat aus der Funktion Import/Export
- Datensätze mit der aktuell im Gerät befindlichen Parametrierung

Navigation

☐ Benutzerführung → Vergleichen

3.2 Diagnose

Navigation 🗐 🗐 Diagnose

3.2.1 Aktive Diagnose

Navigation \Box Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose

AKTIVA IJIANINAS	
Aktive Diagnos	•

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose

Beschreibung Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung.

Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird die Meldung für das Diag-

noseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.

Anzeige • Betriebszeit des Geräts bis zum Auftreten des Ereignisses

Symbol für DiagnoseverhaltenCode für Diagnoseverhalten

Ereignistext

■ Behebungsmaßnahme

Zeitstempel

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose \rightarrow Zeitstempel

Beschreibung Zeigt den Zeitstempel der aktuell anstehenden Diagnosemeldung.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Letzte Diagnose

Beschreibung Zeigt die Diagnosemeldung für das zuletzt beendete Diagnoseereignis.

Anzeige • Betriebszeit des Geräts bis zum Auftreten des Ereignisses

Symbol für DiagnoseverhaltenCode für Diagnoseverhalten

Ereignistext

■ Behebungsmaßnahme

Zeitstempel

Beschreibung Zeigt den Zeitstempel der Diagnosemeldung für das zuletzt beendete Diagnoseereignis.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Betriebszeit ab Neustart

Beschreibung Zeigt die Betriebszeit, die seit dem letzten Geräteneustart vergangen ist.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Betriebszeit

Beschreibung Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb ist.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

3.2.2 Diagnoseliste

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnose \rightarrow Diagnoseliste

3.2.3 Ereignislogbuch

Ereignisliste löschen

Navigation \square Diagnose \rightarrow Ereignislogbuch \rightarrow Ereign. löschen

Beschreibung Alle Einträge der Ereignisliste löschen.

Auswahl • Abbrechen

■ Daten löschen

Werkseinstellung Abbrechen

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: Experte

Schreibzugriff: Experte

3.2.4 Minimale/Maximale-Werte

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte

Druck min

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Druck min

Beschreibung Minimal vom Gerät gemessener Wert.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Druck max

Navigation □ Diagnose → Min/Max-Werte → Druck max

Beschreibung Maximal vom Gerät gemessener Wert.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Zähler Grenzunterschreitung Sensor Pmin

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler P < Pmin

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Mindestwerte unterschreitet.

Die sensorspezifischen Mindestwerte werden im Menü Anwendung/Sensor angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zähler Grenzüberschreitung Sensor Pmax

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler P > Pmax

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Höchstwerte überschreitet.

Sensorspezifische Höchstwerte werden im Menü Anwendung/Sensor angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zähler Grenzunterschreit. Benutzer Pmin

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler < P Benu.

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die vom Benutzer definierten Mindestwerte unterschritten hat.

Benutzerdefinierte Mindestwerte werden im Menü Diagnose/Diagnoseeinstellungen/

Eigenschaften angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information Nur sichtbar, wenn Prozessfenster in Heartbeat Monitoring aktiviert ist.

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Pmax

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler > P Benu.

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die vom Benutzer festgelegten Höchstwerte überschreitet.

Benutzerdefinierte Höchstwerte werden im Menü Diagnose/Diagnoseeinstellungen/

Eigenschaften angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information Nur sichtbar, wenn Prozessfenster in Heartbeat Monitoring aktiviert ist.

Minimale Sensortemperatur

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Min. Sensortemp.

Beschreibung Minimal oder maximal vom Gerät gemessener Wert.

Benutzer können diesen Wert nicht zurücksetzen.

Maximale Sensortemperatur

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Max. Sensortemp.

Beschreibung Minimal oder maximal vom Gerät gemessener Wert.

Benutzer können diesen Wert nicht zurücksetzen.

Zähler Grenzunterschreitung Sensor Tmin

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler T < Tmin

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte unterschrei-

tet/überschreitet.

Die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte werden im Menü Anwendung/

Sensor angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zähler Grenzüberschreitung Sensor Tmax

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler T > Tmax

Beschreibung Zählt, wie oft der Wert die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte unterschrei-

tet/überschreitet.

Die sensorspezifischen Mindestwerte/Maximalwerte werden im Menü Anwendung/

Sensor angezeigt.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zähler Grenzunterschreit. Benutzer Tmin

Navigation \Box Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler < T Benu.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information Nur sichtbar, wenn Prozessfenster in Heartbeat Monitoring aktiviert ist.

Zähler Grenzüberschreit. Benutzer Tmax

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Zähler > T Benu.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information Nur sichtbar, wenn Prozessfenster in Heartbeat Monitoring aktiviert ist.

Minimale Klemmenspannung

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Min. Klemmenspq.

Beschreibung Minimale oder maximale gemessene Klemmenspannung (Versorgung).

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Maximale Klemmenspannung

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Max. Klemmensp.

Beschreibung Minimale oder maximale gemessene Klemmenspannung (Versorgung).

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Minimale Elektroniktemperatur

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Min.Elektr.temp.

Beschreibung Minimale gemessene Temperatur der Hauptelektronik.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Maximale Elektroniktemperatur

Navigation \square Diagnose \rightarrow Min/Max-Werte \rightarrow Max.Elektr.temp.

Beschreibung Maximale gemessene Temperatur der Hauptelektronik.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Rücksetzen Zähler benutzer P und T

Navigation

□ Diagnose → Min/Max-Werte → Rück Zähler P T

Auswahl

AbbrechenBestätigen

Werkseinstellung

Abbrechen

Zusätzliche Information

Nur sichtbar, wenn Prozessfenster in Heartbeat Monitoring aktiviert ist.

3.2.5 Simulation

Navigation $\blacksquare \square$ Diagnose \rightarrow Simulation

Simulation

Navigation

Beschreibung

Simuliert eine oder mehrere Prozessvariablen und/oder Ereignisse.

Warnung:

Die Ausgabe entspricht dem simulierten Wert oder Ereignis.

Auswahl

Aus

Stromausgang

Simulation Diagnoseereignis

Druck

Werkseinstellung

Aus

Wert Simulation Druck

Navigation

Eingabe

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung

0 mbar

Wert Stromausgang

Beschreibung Legt den simulierten Wert des Ausgangsstroms fest.

Eingabe 3,59 ... 23 mA

Werkseinstellung 3,59 mA

Simulation Diagnoseereignis

Navigation \blacksquare Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Diagnoseereignis

Beschreibung Zu simulierendes Diagnoseereignis wählen.

Hinweis:

Um die Simulation zu beenden: "Aus" wählen.

Auswahl ■ Aus

Auswahlliste Diagnoseereignisse

Werkseinstellung Aus

3.2.6 Heartbeat Technology

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn.

Heartbeat Verification

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Heartbeat Verif.

Datum/Zeit Heartbeat Verification

Navigation □ Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Datum/Zeit Heartbeat Verifica-

tion

Beschreibung Datum und Uhrzeit der letzten Heartbeat Verification.

Dieser Wert wird bei jeder Heartbeat Verification aktualisiert.

Notiz:

Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind wird z.B. "Die Heartbeat Verification wird

vom Display aus gestartet, '-----' " angezeigt.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung 01.01.1970 00:00:00

Betriebszeit (Verifizierung)

Navigation □ □ Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Betriebszeit

Beschreibung Wert des Betriebsstundenzählers zum Zeitpunkt der Verifizierung.

Anzeige Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)

Verifizierungsergebnis

 □□ Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Verifiz.ergebnis Navigation

Ergebnis der Heartbeat Verifizierung. Beschreibung

Anzeige ■ Nicht ausgeführt

Bestanden

 Nicht ausgeführt Nicht bestanden

Werkseinstellung Nicht ausgeführt

Status

 □ □ Diagnose → Heartbeat Techn. → Heartbeat Verif. → Status **Navigation**

Zeigt den aktuellen Status. Beschreibung

Anzeige Ausgeführt

■ In Arbeit

■ Nicht bestanden

Nicht ausgeführt

Werkseinstellung Nicht ausgeführt

Loop-Diagnose

Navigation □ Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose

Baseline neu erstellen

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Loop-Diagnose \rightarrow Baseline neu

Beschreibung Hinweis

Der Stromausgang wird simuliert.

SPS überbrücken oder andere geeignete Maßnahmen ergreifen, um eine irrtümliche Auslösung von Alarmmeldungen oder Änderungen im Regelkreisverhalten zu verhindern.

Die Baseline sollte neu eingelernt werden, wenn geplante Änderungen in der Schleife vorgenommen wurden.

Auswahl ■ Nein

■ Ja

Werkseinstellung Nein

Erlaubte Abweichung +/-

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Loop-Diagnose \rightarrow Erlaub Abweich.

Beschreibung Der Wert sollte groß genug gewählt werden, dass normale Spannungsschwankungen nicht

zu einer unerwünschten Ereignismeldung führen.

Werkseinstellung

1,5 V DC

Eingabe 0,5 ... 3,0 V

Baseline Status

Navigation □ Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → Baseline Status

Beschreibung "Fehlgeschlagen"

Bedeutet, das keine Baseline vorhanden oder eine Erstellung nicht möglich ist.

"Erfolg"

Bedeutet, eine Baseline ist vorhanden.

Anzeige ■ Fehlgeschlagen

Erfolg

Werkseinstellung Fehlgeschlagen

Loop-Diagnose

Navigation

Beschreibung

Loop-Diagnose aktiveren oder deaktivieren.

Hinweis:

Bei deaktivierter Funktion findet keine Analyse und keine Ereignismeldung statt.

Auswahl

DeaktivierenAktivieren

Werkseinstellung

Deaktivieren

Zusätzliche Information

Der Parameter ist sichtbar, wenn die Baseline erstellt wurde.

Klemmenspannung 1

Navigation

□ Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Loop-Diagnose \rightarrow Klemmenspg. 1

Beschreibung

Zeigt aktuelle Klemmenspannung, die am Ausgang anliegt

Anzeige

0,0 ... 50,0 V

Untere Schwelle Klemmenspannung

Navigation

☐ Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Loop-Diagnose \rightarrow Untere Schwelle

Anzeige

0,0 ... 50,0 V

Obere Schwelle Klemmenspannung

Navigation

□ Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow Loop-Diagnose \rightarrow Obere Schwelle

Anzeige

0,0 ... 50,0 V

806 Ereignisverzögerung

Navigation

☐ Diagnose → Heartbeat Techn. → Loop-Diagnose → 806 Ereignisverz

Beschreibung

Zeigt die Dauer, in welcher der auslösende Status anliegen muss, bis eine Ereignismeldung

erfolgt.

Wird verwendet, um kurzfristige Signalinterferenzen auszuschließen.

30

Eingabe 0 ... 60 s

Werkseinstellung 1 s

Statistische Sensordiagnose

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow SSD

SSD: Statistische Sensordiagnose

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow SSD \rightarrow Stat. Sens. Diag

Beschreibung SSD aktivieren oder deaktivieren.

Nach Wahl von "Deaktivieren" findet keine statistische Sensordiagnose statt. Es werden

keine Diagnosemeldungen ausgegeben.

Auswahl • Deaktivieren

Aktivieren

Werkseinstellung Deaktivieren

Systemstatus

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow SSD \rightarrow Systemstatus

Anzeige ■ Inaktiv

■ Signalrauschen zu klein

Stabil

■ Nicht stabil

Systemdynamik prüfen

■ Prozessdynamik zu hoch

Werkseinstellung Inaktiv

Signalstatus

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow SSD \rightarrow Signalstatus

Anzeige ■ Inaktiv

■ Erstelle Baseline

Verifiziere Baseline

Verifiziere Baseline fällt aus

- Überwachung
- Außerhalb des Bereichs
- Überwachung inaktiv

Werkseinstellung

Inaktiv

Status Signalrauschen

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow SSD \rightarrow Stat. Rauschen

Anzeige ■ Inaktiv

- Erstelle BaselineVerifiziere Baseline
- Verifiziere Baseline fällt aus
- Überwachung
- Außerhalb des BereichsÜberwachung inaktiv

Werkseinstellung Inaktiv

Zähler Baselineerstellung SSD

Navigation \square Diagnose \rightarrow Heartbeat Techn. \rightarrow SSD \rightarrow Zähler Baseline

Beschreibung Gibt an, wie oft die Baseline neu erstellt wurde.

Anzeige Positive Ganzzahl

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

3.2.7 Diagnoseeinstellungen

Navigation \square Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel.

Eigenschaften

Navigation \square Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften

SSD Bereichsüberwachung Verzögerungszeit

Navigation □ Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → SSD Verz.zeit

Eingabe 0 ... 604 800 s

Werkseinstellung 600 s

SSD Überwachung Verzögerungszeit

Navigation \square Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow SSD Verzög.

Eingabe 0 ... 86 400 s

Werkseinstellung 60 s

500 Prozessalarm Druck

Navigation □ Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 500 Druck

Beschreibung Festlegen, ob die benutzerdefinierten Druckgrenzen festgelegt werden sollen. Bei Wahl

von "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Auswahl • Aus

■ An

Werkseinstellung Aus

Untere Grenze **Navigation** Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Untere Grenze Beschreibung Bereich einstellen. Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese. Gleitkommazahl mit Vorzeichen **Eingabe** Werkseinstellung 0 mbar **Obere Grenze** $Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Obere Grenze$ **Navigation** Bereich einstellen. Beschreibung Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese. Gleitkommazahl mit Vorzeichen Eingabe 500 mbar Werkseinstellung 501 Prozessalarm skalierte Variable **Navigation** Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow 501 Skal. Variable Beschreibung Festlegen, ob die benutzerdefinierten Grenzen festgelegt werden sollen. Bei Wahl von "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt. Auswahl Aus An Werkseinstellung Aus **Untere Grenze** $Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Untere Grenze$ **Navigation** Bereich einstellen. Beschreibung Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt. Es gibt keine Hysterese. Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung

0 %

Obere Grenze

Navigation

 \square Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Obere Grenze

Beschreibung Bereich einstellen.

Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.

Es gibt keine Hysterese.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 100 %

Nutzerdefinierte Warnung Temperatur

Navigation

Beschreibung

Bei

Bei "Aus" findet keine Analyse und somit auch keine Ereignismeldung statt.

Festlegen, ob die benutzerdefinierten Sensortemperaturgrenzen festgelegt werden sollen.

Auswahl • Aus

■ An

Werkseinstellung Aus

Untere Grenze

Navigation

 \square Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Untere Grenze

Beschreibung Bereich einstellen.

Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.

Es gibt keine Hysterese.

Eingabe $-50 \dots 150 \,^{\circ}\text{C}$

Werkseinstellung −40 °C

Obere Grenze

Navigation \square Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow Obere Grenze

Beschreibung Bereich einstellen.

Wenn dieser Grenzwert über- oder unterschritten wird, wird ein Diagnoseereignis erzeugt.

Es gibt keine Hysterese.

Eingabe −50 ... 150 °C

Werkseinstellung 100 °C

806 Diagnoseverhalten

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow 806Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstel-

lung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht

mehr verfügbar.

Auswahl • Warnung

Nur Logbucheintrag

Werkseinstellung Warnung

806 Ereigniskategorie

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Eigenschaften \rightarrow 806Ereigniskat.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl ■ Ausfall (F)

■ Funktionskontrolle (C)

Außerhalb der Spezifikation (S)

Wartungsbedarf (M)

■ Kein Einfluss (N)

Werkseinstellung Wartungsbedarf (M)

806 Ereignisverzögerung **Navigation** Diagnose → Diagnoseeinstel. → Eigenschaften → 806 Ereignisverz Beschreibung Zeigt die Dauer, in welcher der auslösende Status anliegen muss, bis eine Ereignismeldung erfolgt. Wird verwendet, um kurzfristige Signalinterferenzen auszuschließen. Eingabe 0 ... 60 s Werkseinstellung 1 s Konfiguration Navigation □ □ Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration Konfiguration Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Konfiguration Navigation 500 Diagnoseverhalten **Navigation** Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Konfiguration \rightarrow 500Diagnoseverh. Beschreibung Ereignisverhalten wählen "Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung "Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung). "Alarm": Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an. Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Werkseinstellung Aus

AusAlarmWarnung

Nur Logbucheintrag

Auswahl

500 Ereigniskategorie	
Navigation	
Auswahl	 Ausfall (F) Funktionskontrolle (C) Außerhalb der Spezifikation (S) Wartungsbedarf (M) Kein Einfluss (N)
Werkseinstellung	Außerhalb der Spezifikation (S)
501 Diagnoseverhalten	
Navigation	
Beschreibung	Ereignisverhalten wählen
	"Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung
	"Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
	"Alarm": Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.
	Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.
Auswahl	AusAlarm
	Warnung
	 Nur Logbucheintrag
Werkseinstellung	Aus
501 Ereigniskategorie	<u>@</u>
Navigation	
Auswahl	■ Ausfall (F)
	Funktionskontrolle (C)Außerhalb der Spezifikation (S)
	Wartungsbedarf (M)
	■ Kein Einfluss (N)

Außerhalb der Spezifikation (S)

38

Werkseinstellung

502 Diagnoseverhalten	
Navigation	□ Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 502Diagnoseverh.
Beschreibung	Ereignisverhalten wählen
	"Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung
	"Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).
	"Alarm": Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.
	Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.
Auswahl	 Aus Alarm Warnung Nur Logbucheintrag
Werkseinstellung	Aus

502 Ereigniskategorie			
Navigation	□□ Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Konfiguration → 502Ereigniska	ıt.	
Auswahl	 Ausfall (F) Funktionskontrolle (C) Außerhalb der Spezifikation (S) Wartungsbedarf (M) Kein Einfluss (N) 		
Werkseinstellung	Außerhalb der Spezifikation (S)		
	Prozess Navigation		

806 Diagnoseverhalten		
Navigation	□ Diagnose → Diagnoseeinstel. → Konfiguration → Prozess → 806Diagnoseverh.	
Beschreibung	Ereignisverhalten wählen "Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.	

"Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstel-

lung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht mehr verfügbar.

Auswahl • Warnung

Nur Logbucheintrag

Werkseinstellung Warnung

806 Ereigniskategorie

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow 806Ereigniskat.

Beschreibung Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl ■ Ausfall (F)

Funktionskontrolle (C)

Außerhalb der Spezifikation (S)

Wartungsbedarf (M)

■ Kein Einfluss (N)

Werkseinstellung Wartungsbedarf (M)

822 Diagnoseverhalten

Navigation Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow 822 Diagnoseverh.

Anzeige ■ Alarm

Warnung

Nur Logbucheintrag

Werkseinstellung Warnung

822 Ereigniskategorie

Navigation Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow 822 Ereigniskat.

Auswahl ■ Ausfall (F)

■ Funktionskontrolle (C)

Außerhalb der Spezifikation (S)

■ Wartungsbedarf (M)

■ Kein Einfluss (N)

Werkseinstellung Außerhalb der Spezifikation (S)

Sensorverhalten Druckbereich

Navigation

 $\begin{tabular}{ll} \blacksquare & Diagnose \rightarrow Diagnosee instel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow Druckbereichverh \\ \end{tabular}$

Beschreibung

Ereignisverhalten wählen

"Alarm":

Stromausgang nimmt den eingestellten Alarmstrom an.

"Warnung":

Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstellung).

"Nur Logbucheintrag":

Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Special":

- Unterschreitung der unteren Sensorgrenze: Stromausgang < 3,6 mA.
- Überschreitung der oberen Sensorgrenze: Stromausgang von 21 23 mA an, abhängig von der Einstellung.

Unabhängig von der Einstellung erscheint die Meldung auf dem Display. Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, verschwindet die Warnmeldung.

Auswahl

- Alarm
- Warnung
- Nur Logbucheintrag
- Special

Werkseinstellung

Warnung

841 Ereigniskategorie

Navigation

□ Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow 841 Ereigniskat.

Auswahl

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

Werkseinstellung

Außerhalb der Spezifikation (S)

900 Ereigniskategorie

Navigation

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

Auswahl

Ausfall (F)

- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Kein Einfluss (N)

W	er.	ks	ein	st	ell	un	g
---	-----	----	-----	----	-----	----	---

Navigation

Wartungsbedarf (M)

900 Diagnoseverhalten

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstel-

lung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht

mehr verfügbar.

Auswahl • Warnung

Nur Logbucheintrag

Werkseinstellung

Warnung

906 Diagnoseverhalten

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow 906Diagnoseverh.

Beschreibung Ereignisverhalten wählen

"Nur Logbucheintrag": Keine digitale oder analoge Weitergabe der Meldung.

"Warnung": Stromausgang unverändert. Meldung wird digital ausgegeben (Werkseinstel-

lung).

Wenn die zulässigen Bedingungen wieder erreicht sind, ist die Warnung im Gerät nicht

mehr verfügbar.

Auswahl ■ Aus

Warnung

Nur Logbucheintrag

Werkseinstellung

Aus

906 Ereigniskategorie

Navigation $\blacksquare \Box$ Diagnose \rightarrow Diagnoseeinstel. \rightarrow Konfiguration \rightarrow Prozess \rightarrow 906Ereigniskat.

Beschreibung

Kategorie für Diagnosemeldung wählen.

■ Ausfall (F) Auswahl

Funktionskontrolle (C)

Außerhalb der Spezifikation (S)Wartungsbedarf (M)

Kein Einfluss (N)

Werkseinstellung Kein Einfluss (N)

3.3 Applikation

3.3.1 Maßeinheiten

Druckeinheit Navigation Auswahl ■ MPa ■ kPa ■ Pa ■ bar ■ mbar torr ■ atm ■ psi ■ kgf/cm² ■ gf/cm² ■ inH2O ■ inH2O (4°C) ■ mmH2O ■ mmH2O (4°C) ■ mH2O ■ mH2O (4°C) • ftH2O ■ inHg

Werkseinstellung

abhängig von Bestelloption

■ mmHg

Nachkommastellen Dru	ck	
Navigation		
Beschreibung	Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Gerätes.	
Auswahl	 Automatisch X X.X X.XX X.XXX X.XXXX X.XXXXX 	
Werkseinstellung	Automatisch	

Temperature inheit 🗈

°F

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Maßeinheiten \rightarrow Temperatureinh.

Beschreibung Einheit für Temperatur wählen.

Auswahl SI-Einheiten US-Einheiten

■ °C

■ K

Werkseinstellung °C

Skalierte Variable Einheit

Beschreibung "Frei text" bzw. erste Auswahlmöglichkeit auswählen, falls die gewünschte Einheit in der

Auswahlliste nicht verfügbar ist. Es ist dann möglich, eine kundenspezifische Einheit in

einem weiteren Parameter einzugeben.

Auswahl

SI-Einheiten

- **•** %
- mm
- cm
- m
- **-** 1
- hl
- m³
- **■** g
- kg
- t
- g/skg/s
- kg/min
- kg/h
- t/min
- t/h
- t/d
- m³/s
- m³/min
- m³/h
- \blacksquare m³/d
- l/s
- l/min
- l/h
- Nm³/h
- Nl/h
- Sm³/s
- Sm³/min
- Sm³/h
- Sm^3/d
- Nm³/s
- g/cm³
- kg/m³Nm³/min
- Nm³/d

Kundenspezifische Einheiten

Free text

%

Werkseinstellung

US-Einheiten

- ft
- in
- ft³
- qal (us)
- bbl (us;oil)
- OZ
- lb
- STon
- lb/s
- lb/min
- lb/h
- STon/min
- STon/h
- STon/d
- ft^3/s
- ft³/min
- \blacksquare ft³/h
- ft^3/d
- gal/s (us)
- gal/min (us)
- gal/h (us)
- gal/d (us)
- bbl/s (us;oil)
- bbl/min (us;oil)
- bbl/h (us;oil)
- bbl/d (us;oil)
- Sft³/min
- Sft^3/h
- Sft³/d

Imperial Einheiten

- qal (imp)
- gal/s (imp)
- gal/min (imp)
- qal/h (imp)

Freitext

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Maßeinheiten \rightarrow Freitext

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Werkseinstellung Fre

Free text

Nachkommastellen Skalierte Variable

Navigation riangleq Applikation riangleq Maßeinheiten riangleq NKomma Skal. Var

Beschreibung Die Einstellung beeinflusst nicht die Mess- oder Rechengenauigkeit des Gerätes.

Auswahl • x

X.XX.XXX.XXXX.XXXX

Werkseinstellung x.xx

3.3.2 Messwerte

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Messwerte

Sensor Druck

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 mbar

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Druck

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Druck

Werkseinstellung 0 mbar

Skalierte Variable

Navigation $\blacksquare \Box$ Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Skal. Variable

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung

0 %

Sensortemperatur

Navigation $\blacksquare \square$ Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Sensortemp.

Beschreibung Zeigt die aktuelle Temperatur des Sensors an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Klemmenspannung 1

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Klemmenspq. 1

Beschreibung Zeigt aktuelle Klemmenspannung, die am Ausgang anliegt

Anzeige 0,0 ... 50,0 V

Klemmenstrom

Navigation $\blacksquare \square$ Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Klemmenstrom

Beschreibung Zeigt aktuell gemessenen Stromwert des Stromausgangs

Anzeige 0 ... 30 mA

Elektroniktemperatur

Navigation $\blacksquare \square$ Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Elektroniktemp.

Beschreibung Zeigt die aktuelle Temperatur der Hauptelektronik an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Ausgangsstrom

Beschreibung Zeigt aktuell berechneten Stromwert des Stromausgangs

Anzeige 3,59 ... 23 mA

3.3.3 Sensor

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor

Grundeinstellungen

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Grundeinstellg.

Übertragungsfunktion Stromausgang

Navigation riangleq Applikation riangleq Sensor riangleq Grundeinstellg. riangleq Stromfunktion

Beschreibung Für den Stromausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberechnung

muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden.

Auswahl Linear

Werkseinstellung Linear

Dämpfung 🗈

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Grundeinstellg. \rightarrow Dämpfung

Beschreibung Die Dämpfung wirkt bevor der Messwert weiterverarbeitet wird, d.h. vor den folgenden

Prozessen:

- Skalierung

- Grenzwertüberwachung

- Weiterleitung an Anzeige

- Weiterleitung an Analog Input Block

Hinweis:

Der Analog Input Block hat einen eigenen Parameter "Dämpfung". In der Messkette darf nur einer der beiden Dämpfungsparameter einen anderen Wert als 0 haben. Ansonsten

wird das Signal mehrfach gedämpft.

Eingabe 0 ... 999,0 s

Werkseinstellung 1 s

Sensor Kalibrierung

Navigation	Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor Kalibr.

Nullabgleich		
Navigation	□□ Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → Nullabgleich	
Beschreibung	Durch die Einbaulage des Messgeräts kann eine Druckverschiebung entstehen. Mit den Nullabgleich kann die Druckverschiebung korrigiert werden.	n
Auswahl	NeinBestätigen	
Werkseinstellung	Nein	
Lagesollwert		
Navigation		
Beschreibung	Wert eingeben um den der Messwert korrigiert werden soll, z. B. als Lagekorrektur für Absolutdrucksensoren.	
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 mbar	
Zusätzliche Information	Parameter nur bei Absolutdruck-Sensoren vorhanden.	
Nullpunktverschiebung		
Navigation		
Eingabe	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	
Werkseinstellung	0 mbar	
Sensor Trim Reset		
Navigation		
Auswahl	NeinBestätigen	

Werkseinstellung

Unterer Sensortrim Messwert

Navigation ■ Applikation → Sensor → Sensor Kalibr. → UntererTrimMessw

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Nein

Werkseinstellung 0 mbar

Unterer Sensortrim

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor Kalibr. \rightarrow Unt. Sensortrim

BeschreibungÜber diese beiden Parameter kann ein Sensor neu kalibriert werden, z. B. wenn der Sensor genau auf den Messbereich kalibriert werden soll.

Die höchste Messgenauigkeit des Sensors wird erreicht, wenn der Wert für den Parameter "Unterer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für den "LRV" liegt.

Und der Wert für den Parameter "Oberer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für das "URV" liegt.

Für den unteren und oberen Wert der Sensorkennlinie muss je ein bekannter Referenzdruck anliegen.

Je genauer das Referenzmessgerät bei der Sensorkalibration ist, desto höher ist später die Messgenauigkeit des Drucktransmitters.

Über die Parameter "Unterer Sensortrim" und "Oberer Sensortrim" wird dann dem anliegenden Druck ein neuer Wert zugeordnet.

Hinweis:

Eingegebener Wert darf maximal "Sensor Druck" +/- 10 % des erlaubten Maximaldrucks betragen (URL).

Eingabe wie folgt:

- Referenzdruck für "LRV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Unterer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Referenzdruck für "URV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Oberer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Die Kalibrierung des Sensors ist nun abgeschlossen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 mbar

Oberer Sensortrim Messwert

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung

500 mbar

Oberer Sensortrim

Navigation

Beschreibung

Über diese beiden Parameter kann ein Sensor neu kalibriert werden, z. B. wenn der Sensor genau auf den Messbereich kalibriert werden soll.

Die höchste Messgenauigkeit des Sensors wird erreicht, wenn der Wert für den Parameter "Unterer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für den "LRV" liegt.

Und der Wert für den Parameter "Oberer Sensortrim" so nah wie möglich am Wert für das "URV" liegt.

Für den unteren und oberen Wert der Sensorkennlinie muss je ein bekannter Referenzdruck anliegen.

Je genauer das Referenzmessgerät bei der Sensorkalibration ist, desto höher ist später die Messgenauigkeit des Drucktransmitters.

Über die Parameter "Unterer Sensortrim" und "Oberer Sensortrim" wird dann dem anliegenden Druck ein neuer Wert zugeordnet.

Hinweis:

Eingegebener Wert darf maximal "Sensor Druck" +/- 10 % des erlaubten Maximaldrucks betragen (URL).

Eingabe wie folgt:

- Referenzdruck für "LRV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Unterer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Referenzdruck für "URV" anlegen.
- Gemessener Referenzdruck im Feld "Oberer Sensortrim" eingeben und bestätigen.
- Die Kalibrierung des Sensors ist nun abgeschlossen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung

500 mbar

Sensorgrenzen

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensorgrenzen

LRL Sensor

Navigation riangleq Applikation riangleq Sensor riangleq Sensorgrenzen riangleq LRL Sensor

Beschreibung Gibt die untere Messgrenze des Sensors an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Bestelloption

URL Sensor

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensorgrenzen \rightarrow URL Sensor

Beschreibung Gibt die obere Messgrenze des Sensors an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Bestelloption

Minimale Spanne

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensorgrenzen \rightarrow Minimale Spanne

Beschreibung Gibt die kleinstmögliche Messspanne des Sensors an.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0,498504 mbar

Sensortemperatur untere Grenze

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensorgrenzen \rightarrow Sens.Tmin Grenze

Anzeige −273,15 ... 9 726,85 °C

Werkseinstellung −35 °C

Sensortemperatur obere Grenze

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensorgrenzen \rightarrow Sens.Tmax Grenze

Anzeige −273,15 ... 9 726,85 °C

Werkseinstellung 85 °C

Skalierte Variable

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable

Zuordnung PV

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Zuordnung PV

Beschreibung Messgrösse der ersten dynamischen Variablen (PV) zuordnen. Dieser Wert kann nur über

die HART Schnittstelle ausgegeben werden.

Skalierte Variable:

In Durchfluss- oder Füllstandanwendungen kann ein Druckwert einer skalierten Variable

zugeordnet werden.

Auswahl ■ Druck

Skalierte Variable

Werkseinstellung Druck

Skalierte Variable Einheit

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Skaliert Einheit

Beschreibung "Frei text" bzw. erste Auswahlmöglichkeit auswählen, falls die gewünschte Einheit in der

Auswahlliste nicht verfügbar ist. Es ist dann möglich, eine kundenspezifische Einheit in

einem weiteren Parameter einzugeben.

Auswahl

SI-Einheiten

- **•** %
- mm
- cm
- m
- **-** 1
- hl
- m³
- **■** g
- kg
- t
- q/s
- kg/skg/min
- kg/h
- Kg/11
- t/min
- t/h
- t/d
- m³/s
- m³/min
- m³/h
- m^3/d
- 1/s
- l/min
- l/h
- Nm³/h
- Nl/h
- Sm^3/s
- Sm³/min
- Sm³/h
- Sm³/d
- Nm³/s
- q/cm³
- g/cili
- kg/m³Nm³/min
- Nm³/d

Kundenspezifische Einheiten

Free text

Werkseinstellung %

US-Einheiten

- ft
- in
- ft³
- qal (us)
- bbl (us;oil)
- OZ
- lb
- STon
- lb/s
- lb/min
- lb/h
- STon/min
- STon/h
- STon/d
- ft^3/s
- ft³/min
- ft³/h
- ft³/d
- qal/s (us)
- gal/min (us)
- gal/h (us)
- gal/d (us)
- bbl/s (us;oil)bbl/min (us;oil)
- bbl/h (us;oil)
- bbl/fi (us;oil)bbl/d (us;oil)
- Sft³/min
- Sft³/h
- Sft³/d

- Imperial Einheiten
- gal (imp)
- gal/s (imp)
- qal/min (imp)
- qal/h (imp)

Freitext

Navigation

 \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Freitext

Eingabe

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Werkseinstellung

Free text

Endress+Hauser

55

Druck

Werkseinstellung 0 mbar

Übertragungsfunktion skalierte Variable

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow SkaliertFunktion

Beschreibung "Linear": Für den Ausgang wird das lineare Drucksignal verwendet. Die Durchflussberech-

nung muss in einer nachgeschalteten Einheit berechnet werden.

"Tabelle": Der Ausgang wird definiert durch die eingegebene Tabelle skalierte Variabel/

Druck.

Auswahl ■ Linear

Tabelle

Werkseinstellung Linear

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation $\blacksquare \Box$ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Messanf. Ausq

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als Prozessgröße Stromausgang ausgewählt wurde, den zuge-

hörigen Messbereichsanfang (4 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Geräteeinstellung

Messbereichsende Ausgang

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Messende Ausq

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als Prozessgröße Stromausgang ausgewählt wurde, das zuge-

hörige Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Geräteeinstellung

Druckwert 1

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Druckwert 1

Beschreibung Druck für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable

Wert 1" zugeordnet.

Einqabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 mbar

Skalierte Variable Wert 1

Beschreibung Wert für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Dieser Wert wird zugeordnet zu "Druck-

wert 1".

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 %

Druckwert 2

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Druckwert 2

Beschreibung Druck für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable

Wert 2" zugeordnet.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 500 mbar

Skalierte Variable Wert 2

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Skal. Variable \rightarrow Skaliert 2

Beschreibung Wert für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Dieser Wert wird zugeordnet zu "Druck-

wert 2".

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 100 %

Nassabgleich

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Nassabgleich

Nullpunkt

Navigation $\blacksquare \Box$ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Nassabgleich \rightarrow Nullpunkt

Auswahl ■ Nein

Bestätigen

Werkseinstellung Nein

Druckwert 1

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Nassabgleich \rightarrow Druckwert 1

Beschreibung Druck für den ersten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable

Wert 1" zugeordnet.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 mbar

Spanne 🗈

Auswahl ■ Nein

Bestätigen

Werkseinstellung Nein

Druckwert 2

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Nassabgleich \rightarrow Druckwert 2

Beschreibung Druck für den zweiten Skalierungspunkt eingeben. Diesem Druck wird "Skalierte Variable

Wert 2" zugeordnet.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 500 mbar

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation riangleq Applikation riangleq Sensor riangleq Nassabgleich riangleq Messanf. Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als Prozessgröße Stromausgang ausgewählt wurde, den zuge-

hörigen Messbereichsanfang (4 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Geräteeinstellung

Messbereichsende Ausgang

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Nassabgleich \rightarrow Messende Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als Prozessgröße Stromausgang ausgewählt wurde, das zuge-

hörige Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Geräteeinstellung

3.3.4 Stromausgang

Navigation $\blacksquare \square$ Applikation \rightarrow Stromausg.

Zuordnung PV

Beschreibung Messqrösse der ersten dynamischen Variablen (PV) zuordnen. Dieser Wert kann nur über

die HART Schnittstelle ausgegeben werden.

Skalierte Variable:

In Durchfluss- oder Füllstandanwendungen kann ein Druckwert einer skalierten Variable

zugeordnet werden.

Auswahl ■ Druck

Skalierte Variable

Werkseinstellung Druck

Messmodus Stromausgang

Navigation $\blacksquare \square$ Applikation \rightarrow Stromausg. \rightarrow Messmod. Ausg.

Beschreibung Kurvenform des Stromausganges auswählen.

Auswahl • Standard

Invertiert

■ Bi-direktional

Werkseinstellung Standard

Strombereich Ausgang

Navigation $\blacksquare \Box$ Applikation \rightarrow Stromausq. \rightarrow Strombereich

Beschreibung Legt fest, welcher Strombereich zum Übertragen des gemessenen oder berechneten Werts

verwendet wird.

In Klammern sind "Unterer Sättigungswert" und "Oberer Sättigungswert" angegeben. Wenn der Messwert <= "Unterer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf

den Wert "Unterer Sättigungswert" gesetzt.

Wenn der Messwert >= "Oberer Sättigungswert" ist, dann wird der Ausgangsstrom auf den

Wert "Oberer Sättigungswert" gesetzt.

Hinweis:

Ströme unter 3,6 mA oder über 21,5 mA können benutzt werden, um ein Alarmsignal

anzuzeigen.

Auswahl • 4...20 mA (4...20.5 mA)

4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)4...20 mA US (3.9...20.8 mA)

Werkseinstellung 4...20 mA NE (3.8...20.5 mA)

Messbereichsanfang Ausgang

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Stromausg. \rightarrow Messanf. Ausg

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als Prozessgröße Stromausgang ausgewählt wurde, den zuge-

hörigen Messbereichsanfang (4 mA) festlegen.

Eingabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Geräteeinstellung

Messbereichsende Ausgang

Beschreibung Je nachdem, welche Variable als Prozessgröße Stromausgang ausgewählt wurde, das zuge-

hörige Messbereichsende (20 mA) festlegen.

Einqabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung abhängig von Geräteeinstellung

Fehlerverhalten Stromausgang

Navigation $\blacksquare \Box$ Applikation \rightarrow Stromausg. \rightarrow Fehlerverh.

Beschreibung Legt fest, welchen Wert der Ausgangsstrom im Fehlerfall annimmt.

Min: < 3.6 mA Max: >21.5 mA

Achtung: Der Hardware DIP-Schalter für Alarmstrom (falls vorhanden) hat Priorität über

die Softwareeinstellung.

Auswahl ■ Min.

Max.

Werkseinstellung Min.

Fehlerstrom

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow Stromausq. \rightarrow Fehlerstrom

Beschreibung Wert für Stromausgabe bei Gerätealarm eingeben.

Gilt für Fehlerverhalten Stromausgang = Max.

Eingabe 21,5 ... 23 mA

Werkseinstellung 22,5 mA

Ausgangsstrom

Beschreibung Zeigt aktuell berechneten Stromwert des Stromausgangs

Anzeige 3,59 ... 23 mA

Endress+Hauser

61

Klemmenstrom

Beschreibung Zeigt aktuell gemessenen Stromwert des Stromausgangs

Anzeige 3,6 ... 23 mA

Werkseinstellung 0 mA

4 mA-Trimmwert

Beschreibung Trimmwert für den 4mA-Stromausgang eingeben.

Hinweis:

Simulation muss aktiv sein.

Eingabe 3 ... 5 mA

Werkseinstellung 4 mA

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: Experte

20 mA-Trimmwert

Beschreibung Trimmwert eingeben für 20mA-Stromausgang.

Hinweis:

Simulation muss aktiv sein.

Eingabe 18 ... 22 mA

Werkseinstellung 20 mA

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: Experte

3.3.5 HART-Ausgang

Navigation $\blacksquare \square$ Applikation \rightarrow HART-Ausgang

Konfiguration

Navigation \square Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration

HART-Adresse 🗈

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration \rightarrow HART-Adresse

Beschreibung Adresse für den Datenaustausch via HART-Protokoll eingeben.

Eingabe 0 ... 63

Werkseinstellung 0

HART-Kurzbeschreibung

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration \rightarrow HART-Kurzbeschr.

Beschreibung Definiert die Kurzbezeichnung der Messstelle.

Maximale Länge: 8 Zeichen

Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (8)

Werkseinstellung SHORTTAG

Messstellenkennzeichnung

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration \rightarrow Messstellenkenn.

Beschreibung Eine eindeutige Bezeichnung für die Messstelle eingeben, um sie innerhalb der Anlage

schnell identifizieren zu können.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Werkseinstellung PMP43

Präambelanzahl

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration \rightarrow Präambelanzahl

Beschreibung Bestimmt die Präambelanzahl im HART-Telegramm

Eingabe 5 ... 20

Werkseinstellung 5

Stromschleifenmodus

Navigation Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration \rightarrow Stromschl. Modus

Beschreibung Wenn der Loop-Strommodus deaktiviert ist, wird der Multi-Drop-Kommunikationsmodus

aktiviert.

Multi-Drop ist ein digitaler HART-Modus, in dem mehrere Geräte die gleiche Verkabelung

für Strom und Kommunikation teilen können. In diesem Modus ist der Ausgangsstrom fixiert.

Auswahl ■ Deaktivieren

Aktivieren

Werkseinstellung Aktivieren

HART-Ausgang

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow HART-Ausgang

Zuordnung PV

Navigation Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Zuordnung PV

Beschreibung Messqrösse der ersten dynamischen Variablen (PV) zuordnen. Dieser Wert kann nur über

die HART Schnittstelle ausgegeben werden.

Skalierte Variable:

In Durchfluss- oder Füllstandanwendungen kann ein Druckwert einer skalierten Variable

zugeordnet werden.

Auswahl ■ Druck

■ Skalierte Variable

Werkseinstellung Druck

Erster Messwert (PV)

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Erster Messw(PV)

Beschreibung Zeigt den aktuellen Messwert der ersten dynamischen Variable (PV)

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 mbar

Zuordnung SV

Beschreibung Messgröße der zweiten dynamischen Variablen (SV) zuordnen.

Auswahl ■ Druck

Skalierte VariableSensortemperaturSensor Druck

Elektroniktemperatur
 Klemmenstrom *
 Klemmenspannung *
 Median des Drucksignals *
 Rauschen vom Drucksignal *
 Signalrauschen erkannt *

ProzentbereichSchleifenstromUnbenutzt

Werkseinstellung Sensortemperatur

Zweiter Messwert (SV)

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Zweit. Messw(SV)

Beschreibung Zeigt den aktuellen Messwert der zweiten dynamischen Variable (SV)

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 °C

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Navigation □□ Applikation → HART-Ausgang → HART-Ausgang → Zuordnung TV

Beschreibung Messgröße der dritten dynamischen Variablen (TV) zuordnen.

Auswahl Druck

- Skalierte Variable Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Klemmenstrom *
- Klemmenspannung*
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt *
- Prozentbereich
- Schleifenstrom
- Unbenutzt

Werkseinstellung Elektroniktemperatur

Dritter Messwert (TV)

Navigation

Beschreibung Zeigt den aktuellen Messwert der dritten dynamischen Variable (TV)

Gleitkommazahl mit Vorzeichen **Anzeige**

Werkseinstellung 0°C

Zuordnung QV

Navigation

Messgröße der vierten dynamischen Variablen (QV) zuordnen. Beschreibung

Auswahl Druck

- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Klemmenstrom *
- Klemmenspannung
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal *

66

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Signalrauschen erkannt *

Prozentbereich

Schleifenstrom

Unbenutzt

Werkseinstellung

Sensor Druck

Vierter Messwert (QV)

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Viert. Messw(QV)

Beschreibung Zeigt den aktuellen Messwert der vierten dynamischen Variable (QV)

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 0 mbar

Burst-Konfiguration 1

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. 1

Burst-Modus

Navigation Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. $1 \rightarrow$ Burst-Modus 1

Beschreibung HART-Burst-Modus für Burst-Nachricht einschalten

Auswahl ■ Aus

An

Werkseinstellung Aus

Burst-Kommando

Navigation Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. $1 \rightarrow$ Burst-Kommando 1

Beschreibung HART-Kommando wählen, das zum HART-Master gesendet wird

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Auswahl

- Erster Messwert (PV)
- Schleifenstrom und PV % Bereich
- Dynamische Variablen
- Gerätevariablen mit Status
- Gerätevariablen
- Zusätzlicher Gerätestatus

Werkseinstellung

Schleifenstrom und PV % Bereich

Burst-Variable 0

Navigation

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom '
- Klemmenspannung 1 *
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt ³
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Druck

Burst-Variable 1

£

Navigation

 \square Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. $1 \rightarrow$ Burst-Variable 1

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur

68

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

- Gemessener Strom *
- Klemmenspannung 1
- Median des Drucksignals
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Skalierte Variable

Burst-Variable 2

Navigation

riangleq Applikation riangleq HART-Ausgang riangleq Burst-Konfig. 1 riangleq Burst-Variable 2

Beschreibung

Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom *
- Klemmenspannung 1 *
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal
- Signalrauschen erkannt
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Sensortemperatur

Burst-Variable 3

Navigation

 \blacksquare Applikation \Rightarrow HART-Ausgang \Rightarrow Burst-Konfig. 1 \Rightarrow Burst-Variable 3

Beschreibung Bei HART-Kommando 9 und 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom *
- Klemmenspannung 1 *
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt ³
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Sensor Druck

Burst-Variable 4

Navigation

Beschreibung

Bei HART-Kommando 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom
- Klemmenspannung 1*
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal
- Signalrauschen erkannt
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Prozentbereich

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Burst-Variable 5

Navigation

Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 5 Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 5

Beschreibung

Bei HART-Kommando 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable

zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom *
- Klemmenspannung 1 *
- Median des Drucksignals '
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Gemessener Strom

Burst-Variable 6

Navigation

riangle Applikation riangle HART-Ausgang riangle Burst-Konfig. 1 riangle Burst-Variable 6

Beschreibung

Bei HART-Kommando 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom ⁷
- Klemmenspannung 1*
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt *
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Werkseinstellung

Unbenutzt

Burst-Variable 7

Navigation

Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 7 Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. 1 → Burst-Variable 7

Beschreibung

Bei HART-Kommando 33: HART-Gerätevariable oder Prozessgröße der Burst-Variable zuordnen

Auswahl

- Druck
- Skalierte Variable
- Sensortemperatur
- Sensor Druck
- Elektroniktemperatur
- Gemessener Strom *
- Klemmenspannung 1*
- Median des Drucksignals *
- Rauschen vom Drucksignal *
- Signalrauschen erkannt *
- Prozentbereich
- Gemessener Strom
- Erster Messwert (PV)
- Zweiter Messwert (SV)
- Dritter Messwert (TV)
- Vierter Messwert (QV)
- Unbenutzt

Werkseinstellung

Unbenutzt

Burst-Triggermodus

Navigation

Beschreibung

Ereignis wählen, das die Burst-Nachricht auslöst

Auswahl

- Kontinuierlich
- Bereich *
- Überschreitung *
- Unterschreitung *
- Änderung

Werkseinstellung

Kontinuierlich

72

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Burst-Triggerwert

Navigation \square Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. $1 \rightarrow$ Triggerwert

Beschreibung Burst-Triggerwert eingeben, der zusammen mit der in Parameter "Burst-Triggermodus"

gewählten Option den Zeitpunkt der Burst-Nachricht bestimmt

Einqabe Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Werkseinstellung 2,0E-38

Min. Updatezeit

Navigation \square Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Burst-Konfig. $1 \rightarrow$ Min.Updatezeit

Beschreibung Minimale Zeitspanne zwischen zwei Antworten einer Burst-Nachricht eingeben

Eingabe Positive Ganzzahl

Werkseinstellung 1000 ms

Max. Updatezeit

Beschreibung Maximale Zeitspanne zwischen zwei Antworten einer Burst-Nachricht eingeben

Eingabe Positive Ganzzahl

Werkseinstellung 2 000 ms

Information

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information

Geräte-ID

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow Geräte-ID

Beschreibung Zeigt die Geräte-ID (Device ID) zur Identifizierung des Geräts in einem HART-Netzwerk

Anzeige Positive Ganzzahl

Werkseinstellung 123456

Gerätetyp

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow Gerätetyp

Beschreibung Zeigt den Gerätetyp, mit dem das Gerät bei der HART FieldComm Group registriert ist.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 4 549

Geräterevision

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow Geräterevision

Beschreibung Zeigt die Geräterevision, mit der das Gerät bei der HART FieldComm Group registriert ist

Anzeige 0 ... 255

Werkseinstellung 1

HART-Kurzbeschreibung

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow HART-Kurzbeschr.

Beschreibung Definiert die Kurzbezeichnung der Messstelle.

Maximale Länge: 8 Zeichen

Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (8)

Werkseinstellung SHORTTAG

HART-Revision

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow HART-Revision

Beschreibung Zeigt die Revision des HART-Protokolls für das Gerät.

Anzeige 5 ... 7

74

Werkseinstellung 7

HART-Beschreibung

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow HART-Beschr.

Beschreibung Definition einer Beschreibung für die Messstelle.

Maximale Länge: 16 Zeichen

Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen

Einqabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Werkseinstellung 43

HART-Nachricht

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow HART-Nachricht

Beschreibung Definition einer HART-Nachricht, die auf Anforderung vom Master über das HART-Proto-

koll verschickt wird.

Maximale Länge: 32 Zeichen

Erlaubte Zeichen: A-Z, 0-9, bestimmte Sonderzeichen

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Werkseinstellung 43

HART-Datum 🔯

Navigation \blacksquare Applikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Information \rightarrow HART-Datum

Beschreibung Hier kann das Datum der letzten Konfiguration angegeben werden. Datumsformat JJJJ-

MM-TT

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (10)

Werkseinstellung 2009-07-20

3.4 System

Navigation System

3.4.1 Geräteverwaltung

Messstel	lenkennzeichnung

Navigation System \rightarrow Geräteverwaltung \rightarrow Messstellenkenn.

Beschreibung Eine eindeutige Bezeichnung für die Messstelle eingeben, um sie innerhalb der Anlage

schnell identifizieren zu können.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Werkseinstellung 43

Status Verriegelung

Beschreibung Zeigt die Verriegelungsart.

"Sicherheitsverriegelt" (SW)

Zur Entriegelung: In Parameter "Schreibschutz rücksetzen" den Sicherheits-Freigabecode

eingeben.

"Vorübergehend verriegelt" (SW)

Das Gerät ist durch interne Prozesse (z.B. Up-/Download oder Reset) vorrübergehend verriegelt. Nach Beendigung dieser Prozesse wird das Gerät automatisch wieder entriegelt.

Anzeige ■ Sicherheitsverriegelt

Vorübergehend verriegelt

Konfigurationszähler

Navigation System \rightarrow Geräteverwaltung \rightarrow Konfig.zähler

Beschreibung Zeigt den Zählerstand für Änderungen von Geräteparametern.

Zusatzinformation:

- Wenn sich bei einem statischen Parameter der Wert während der Optimierung oder Konfiguration ändert, wird der Zähler um 1 erhöht. Dies unterstützt die Parameterversionsführung
- Bei gleichzeitiger Änderung mehrerer Parameter, z. B. durch Laden von Parametern in das Gerät aus einer externen Quelle wie z. B. FieldCare, kann der Zähler einen höheren Wert anzeigen.
- Der Zähler kann nie zurückgesetzt werden und wird auch nach einem Geräte-Reset nicht auf einen Defaultwert zurückgestellt. Nach dem Zählerwert 65535 beginnt der Zähler wieder bei 1.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 0

Gerät zurücksetzen

Beschreibung Gesamte Gerätekonfiguration oder einen Teil der Konfiguration auf einen definierten

Zustand zurücksetzen

Auswahl • Abbrechen

Auf Werkseinstellung *Auf Auslieferungszustand *

Gerät neu starten

Werkseinstellung Abbrechen

3.4.2 Benutzerverwaltung

Navigation \square System \rightarrow Benutzerverwalt.

Benutzerrolle

Navigation \square System \rightarrow Benutzerverwalt. \rightarrow Benutzerrolle

Beschreibung Zeigt die Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool

^{*} Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Beschreibung

Bediener **Anzeige** Instandhalter Experte Fertigung Entwicklung Werkseinstellung Instandhalter Benutzerrolle ändern Navigation System → Benutzerverwalt. → Benutzer ändern Beschreibung Es ist möglich, die Benutzerrolle zu ändern. Wenn die aktuelle Rolle 'Instandhalter' ist, wird der Eintrag 'Freigabecode eingeben' angezeigt. Wenn die aktuelle Rolle 'Bediener' ist, ist ein 'Instandhalter'-Passwort erforderlich. Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (1) **Passwort** Navigation System \rightarrow Benutzerverwalt. \rightarrow Passwort Eingabe des Passwortes für die Benutzerrolle "Instandhalter", um Zugriff auf die Funktio-Beschreibung nen dieser Rolle zu bekommen. Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16) Freigabecode eingeben Navigation System \rightarrow Benutzerverwalt. \rightarrow Freig.code eing. Beschreibung Nur für autorisierte Service-Mitarbeiter. 0...9999 Eingabe 0 Werkseinstellung Status Passworteingabe Navigation System → Benutzerverwalt. → Status Passwort

78 Endress+Hauser

Anzeige des Status der Überprüfung des Passwortes.

Anzeige -----

Passwort falsch

- Passwortregeln nicht erfüllt
- Passwort akzeptiert
- Zugang verweigert
- Passwortbestätigung fehlerhaft
- Passwort rücksetzen erfolgreich
- Ungültige Benutzerrolle
- Eingabereihenfolge falsch

Werkseinstellung

Passwort definieren

Navigation \square System \rightarrow Benutzerverwalt. \rightarrow Passwort def.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (1)

Neues Passwort

Navigation $\blacksquare \Box$ System \rightarrow Benutzerverwalt. \rightarrow Neues Passwort

Beschreibung Das neue "Instandhalter"-Passwort definieren.

Ein neues Passwort ist gültig, nachdem es im Parameter "Neues Passwort bestätigen"

bestätigt wurde.

Jedes gültige Passwort besteht aus 4 bis 16 Zeichen und kann Buchstaben und Ziffern ent-

halten.

Einqabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Neues Passwort bestätigen

Beschreibung Bestätigung des neu definierten Passworts.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)

Passwort ändern

Navigation \square System \rightarrow Benutzerverwalt. \rightarrow Passwort ändern

Beschreibung Ändert das 'Instandhalter'-Passwort.

Eingabe

Altes Passwort					
Navigation	System → Benutzerverwalt. → Altes Passwort				
Beschreibung	Eingabe des aktuellen Passwortes, um anschließend eine Änderung des bestehenden Passwortes durchführen zu können.				
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)				
Passwort löschen					
Navigation	☐ System → Benutzerverwalt. → Passwort löschen				
Beschreibung	Löschen Sie das 'Instandhalter'-Passwort.				
	In diesem Fall ist die Rolle 'Bediener' nicht mehr verfügbar.				
	Alle Benutzer haben Lese-/Schreibzugriffsrechte.				
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (1)				
Passwort vergessen?					
Navigation	System → Benutzerverwalt. → PW vergessen?				
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (1)				
Passwort zurücksetzen					
Navigation	System → Benutzerverwalt. → PW zurücksetzen				
Beschreibung	Code eingeben, um das aktuelle "Instandhalter"-Passwort zurückzusetzen. Der Code wird von Ihrem lokalen Support bereitgestellt.				
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (16)				

Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (1)

80

3.4.3 **Bluetooth-Konfiguration**

Navigation

Bluetooth Aktivierung

Navigation

Wenn Bluetooth deaktiviert ist, kann es nur über das Display oder das Bedientool wieder Beschreibung

aktiviert werden. Das Reaktivieren über die SmartBlue-App ist nicht möglich.

Auswahl Deaktivieren

Aktivieren

Werkseinstellung Aktivieren

Anzeige 3.4.4

Navigation

Language

Navigation

Beschreibung Sprache der Vor-Ort-Anzeige einstellen

Auswahl ■ English

Deutsch *

Français *

Español *

■ Italiano

Nederlands *

■ Portuguesa

■ Polski

■ русский язык (Russian) î

Svenska

■ Türkçe

■ 中文 (Chinese) *

■ 日本語 (Japanese) *

■ 한국어 (Korean)

■ čeština (Czech)

Werkseinstellung English

Sichtbar in Abhängigkeit von Bestelloptionen oder Geräteeinstellungen

Format Anzeige

Beschreibung Darstellung der Messwerte für Vor-Ort-Anzeige wählen

Auswahl ■ 1 Wert groß

Bargraph2 Werte

Werkseinstellung 1 Wert groß

1. Anzeigewert

Navigation System \rightarrow Anzeige \rightarrow 1. Anzeigewert

Beschreibung Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird

Auswahl • Druck

Skalierte VariableStromausgangSensortemperatur% Messspanne

Werkseinstellung Druck

2. Anzeigewert

Navigation System \rightarrow Anzeige \rightarrow 2. Anzeigewert

Beschreibung Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dargestellt wird

Auswahl • Keine

Druck

Skalierte VariableStromausgangSensortemperatur% Messspanne

Werkseinstellung

Keine

Drehung Anzeige

Navigation \blacksquare System \rightarrow Anzeige \rightarrow Drehung Anzeige

Beschreibung Drehwinkel des Anzeigentexts wählen, um die Ablesbarkeit auf der Vor-Ort-Anzeige zu

verbessern.

Auswahl • Auto

0 Grad90 Grad180 Grad270 Grad

Werkseinstellung Auto

Farbschema 🗈

Beschreibung Bevorzugtes Farbschema wählen.

Auswahl • Hell

Dunkel

Werkseinstellung Dunkel

3.4.5 Geolokalisierung

Navigation \square System \rightarrow Geolokalisierung

Anlagenkennzeichnung

Navigation \square System \rightarrow Geolokalisierung \rightarrow Anlagenkennz.

Beschreibung Eingabe der Prozesseinheit in der das Gerät installiert ist.

Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)

Werkseinstellung Process Unit Tag

Werkseinstellung

 $0 \, \mathrm{m}$

Ortsbeschreibung Navigation System → Geolokalisierung → Ortsbeschreibung Beschreibung Eingabe der Standortbeschreibung, um das Gerät in der Anlage zu finden. Eingabe Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32) Werkseinstellung somewhere Längengrad Navigation System → Geolokalisierung → Längengrad Beschreibung Eingabe der Längengradkoordinaten, die den Gerätestandort beschreiben. -180 ... 180° Eingabe Werkseinstellung 0° **Breitengrad** Navigation System \rightarrow Geolokalisierung \rightarrow Breitengrad Beschreibung Eingabe der Breitengradkoordinaten, die den Gerätestandort beschreiben. Eingabe -90 ... 90° 0° Werkseinstellung Ortshöhe Navigation System → Geolokalisierung → Ortshöhe Beschreibung Eingabe der Höhenangabe, die den Gerätestandort beschreiben. Gleitkommazahl mit Vorzeichen Eingabe

Ortsbestimmungsmethode

Navigation \square System \rightarrow Geolokalisierung \rightarrow Ortsbest.methode

Beschreibung Auswahl des Datenformats zur Bestimmung der geographischen Position. Die Codes zur

Bestimmung der Position basieren auf der US National Marine Electronics Association

(NMEA) Standard NMEA 0183.

Auswahl ■ No fix

• GPS or Standard Positioning Service fix

Differential GPS fix

Precise positioning service (PPS) fix
 Real Time Kinetic (RTK) fixed solution
 Real Time Kinetic (RTK) float solution

■ Estimated dead reckoning

Manual input mode

Simulation Mode

Werkseinstellung

No fix

3.4.6 Information

Navigation $\blacksquare \blacksquare$ System \rightarrow Information

Gerätename

Navigation $\blacksquare \square$ System \rightarrow Information \rightarrow Gerätename

Beschreibung Anzeige des Gerätenamens. Er befindet sich auch auf dem Typenschild.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung 43

Hersteller

Beschreibung Zeigt den Hersteller.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung Endress+Hauser

Seriennummer

Navigation \blacksquare System \rightarrow Information \rightarrow Seriennummer

Beschreibung Die Seriennummer besteht aus einem eindeutigen alphanumerischen Code zur Identifizie-

rung des Geräts und wird auf dem Typenschild aufgedruckt.

In Kombination mit der Operations App kann die zugehörige Dokumentation eingesehen

werden.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung AAFFFAAFFF

Bestellcode

Navigation System \rightarrow Information \rightarrow Bestellcode

Beschreibung Zeigt den Gerätebestellcode.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung - none -

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: BedienerSchreibzugriff: Experte

Firmware-Version

Navigation System \rightarrow Information \rightarrow Firmware-Version

Beschreibung Zeigt die installierte Gerätefirmware-Version.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung 01.00

Hardware-Version

Navigation System \rightarrow Information \rightarrow Hardware-Version

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Werkseinstellung 01.00.00

Erweiterter Bestellcode 1 ... 3

Navigation System \rightarrow Information \rightarrow Erw.Bestellcd. 1

Beschreibung Der erweiterte Bestellcode ist ein alphanumerischer Code, der alle Informationen zur Iden-

tifizierung des Gerätes und seiner Optionen enthält.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: BedienerSchreibzugriff: Experte

XML build number

Navigation System \rightarrow Information \rightarrow XML build no.

Anzeige Positive Ganzzahl

Werkseinstellung 212

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Prüfsumme

Navigation System \rightarrow Information \rightarrow Prüfsumme

Beschreibung Prüfsumme für Firmware-Version.

Anzeige Positive Ganzzahl

Werkseinstellung 0

Zusätzliche Information

Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Zusätzliche Information 3.4.7 Navigation System \rightarrow Zus. Information Sensor **Navigation** System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Sensor Seriennummer **Navigation** System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Sensor \rightarrow Seriennummer Beschreibung Zeigt die Seriennummer des Moduls Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen Zusätzliche Information **Zugriff:** ■ Lesezugriff: Experte ■ Schreibzugriff: -Firmware-Version **Navigation** System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Sensor \rightarrow Firmware-Version Beschreibung Zeigt die Firmware-Version des Moduls. **Anzeige** Positive Ganzzahl Zusätzliche Information **Zugriff:** ■ Lesezugriff: Experte Schreibzugriff: -Hardware-Version **Navigation** System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Sensor \rightarrow Hardware-Version Beschreibung Zeigt die Hardware-Version des Moduls. Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Prüfsumme

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Sensor \rightarrow Prüfsumme

Beschreibung Prüfsumme für Firmware-Version.

Anzeige Positive Ganzzahl

Werkseinstellung

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Elektronik

Navigation \square System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Elektronik

Seriennummer

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Elektronik \rightarrow Seriennummer

Beschreibung Zeigt die Seriennummer des Moduls

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Firmware-Version

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Elektronik \rightarrow Firmware-Version

Beschreibung Zeigt die Firmware-Version des Moduls.

Anzeige Positive Ganzzahl

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Build-Nr. Software

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Elektronik \rightarrow Build-Nr. Softw.

Beschreibung Zeigt die Build-Nummer der Modulfirmware

Anzeige 0 ... 65 535

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Hardware-Version

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Elektronik \rightarrow Hardware-Version

Beschreibung Zeigt die Hardware-Version des Moduls.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Display/Bluetooth

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Displ./Bluetooth

Seriennummer

Navigation System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Displ./Bluetooth \rightarrow Seriennummer

Beschreibung Zeigt die Seriennummer des Moduls

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Firmware-Version

Navigation $riangleq ext{System} o ext{Zus. Information} o ext{Displ./Bluetooth} o ext{Firmware-Version}$

Beschreibung Zeigt die Firmware-Version des Moduls.

Anzeige Positive Ganzzahl

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Build-Nr. Software

Navigation \square System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Displ./Bluetooth \rightarrow Build-Nr. Softw.

Beschreibung Zeigt die Build-Nummer der Modulfirmware

Anzeige 0 ... 65 535

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

Hardware-Version

Navigation \square System \rightarrow Zus. Information \rightarrow Displ./Bluetooth \rightarrow Hardware-Version

Beschreibung Zeigt die Hardware-Version des Moduls.

Anzeige Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Zusätzliche Information Zugriff:

Lesezugriff: ExperteSchreibzugriff: -

3.4.8 Software Konfiguration

Navigation \square System \rightarrow Softw. Konfig.

CRC Gerätekonfiguration

Navigation \blacksquare System \rightarrow Softw. Konfig. \rightarrow CRC Gerätekonf.

Beschreibung CRC Gerätekonfiguration basierend auf den aktuell sicherheitsrelevanten Parameterein-

stellungen.

Kann verwendet werden, um Änderungen in den sicherheitsrelevanten Parametereinstel-

lungen zu erkennen.

Anzeige 0 ... 65 535

Werkseinstellung 65 535

SW-Option aktivieren

Navigation System \rightarrow Softw. Konfig. \rightarrow SW-Opt.aktivier.

Beschreibung Anwendungspaketcode oder Code einer anderen nachbestellten Funktionalität eingeben,

um diese freizuschalten

Eingabe Positive Ganzzahl

Software-Optionsübersicht

Navigation System \rightarrow Softw. Konfig. \rightarrow SW-Optionsübers.

Beschreibung Zeigt alle aktivierten Softwareoptionen

Anzeige ■ WHG

Heartbeat VerificationHeartbeat Monitoring

■ Bluetooth



www.addresses.endress.com