Valido a partire dalla versione software: 01.00.zz

IOIF

Istruzioni di funzionamento Cerabar M Deltabar M Deltapilot M

Pressione di processo / Pressione differenziale, portata / Pressione idrostatica PROFIBUS PA





Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di mano quando si interviene sul dispositivo.

Per evitare danni alle persone o alla struttura, leggere attentamente il paragrafo "Istruzioni di sicurezza generali", nonché le altre istruzioni di sicurezza specifiche relative alle procedure operative riportate nel documento.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici senza alcun preavviso. L'ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire delle informazioni attuali e gli aggiornamenti di questo manuale.

Indice

1	Informazioni su questo documento	4
1.1 1.2	Scopo del documento Simboli	4 4
2	Istruzioni di sicurezza generali	7
2.1	Requisiti per il personale	7
2.2 2.3	Sicurezza sul luogo di lavoro	/
2.4	Sicurezza operativa	7
2.5	Area pericolosa	8
2.6	Sicurezza del prodotto	8
3	Identificazione	9
3.1	Identificazione del prodotto	9
3.2	Identificazione del dispositivo	9
3.3	Fornitura	9
5.4	Marchio CE, dichiarazione di conformita	10
4	Montaggio	. 11
4.1	Controlli alla consegna	11
4.2	Immagazzinamento e trasporto	11
4.3	Condizioni di installazione	11
4.4 4.5	Istruzioni generali di installazione	12
4.5 4.6	Installazione di Deltabar M	20
4.0	Installazione di Deltanilot M	20
4.8	Montaggio della guarnizione per l'adattatore	20
	di processo universale	33
4.9	Chiusura dei coperchi della custodia	33
4.10	Verifiche dopo il montaggio	33
5	Collegamento elettrico	.34
5.1	Collegamento del dispositivo	34
5.2	Collegamento del misuratore	35
5.3	Equalizzazione del potenziale	36
5.4	Protezione alle sovratensioni (opzionale)	36
5.5	Verifica finale delle connessioni	38
6	Funzionamento	. 39
6.1	Opzioni operative	39
6.2	Funzionamento senza menu operativo	40
6.3	Funzionamento tramite menu operativo	42
6.4	Protocollo di comunicazione PROFIBUS PA	51
7	Messa in servizio senza menu	
	operativo	.76
7.1	Verifica funzionale	76
7.2	Regolazione della posizione	76

8	Messa in servizio tramite menu opera-
	tivo (display on-site/FieldCare) 78
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7	Verifica funzionale
8.8 8.9 8.10	Misura della portata (Deltabar M)
8.11 8.12	Descrizione dei parametri
9	Messa in servizio mediante master in
	classe 2 (FieldCare)144
9.1 9.2 9.3 9.4	Verifica funzionale144Messa in servizio145Output value (OUT Value)146Misura della pressione differenziale elettricacon celle di misura della pressione relativa
9.5 9.6	(Cerabar M o Deltapilot M)148Descrizione dei parametri150Backup o duplicazione dei dati del197
10	Maintenance 198
10.1 10.2	Istruzioni per la pulizia
11	Ricerca guasti199
11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8	Messaggi199Risposta delle uscite in caso di errore202Riparazioni203Riparazione di dispositivi certificati Ex203Parti di ricambio204Restituzione204Smaltimento204Revisioni software204
12	Dati tecnici 205
	Indice

1 Informazioni su questo documento

1.1 Scopo del documento

Le presenti Istruzioni di funzionamento forniscono tutte le informazioni richieste durante le varie fasi della vita operativa del dispositivo: da identificazione del prodotto, accettazione alla consegna e immagazzinamento fino a montaggio, connessione, configurazione e messa in servizio, inclusi ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli

1.2.1 Simboli di sicurezza

Simbolo	Significato
A0011189-IT	PERICOLO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa che, se non evitata, causa lesioni gravi o letali.
AVVERTENZA	AVVERTENZA! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni gravi o letali.
	ATTENZIONE! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa che, se non evitata, può causare lesioni di lieve o media entità.
AVVISO A0011192-EN	AVVISO! Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altre circostanze che non causano lesioni personali.

1.2.2 Simboli elettrici

Simbolo	Significato	Simbolo	Significato
	Corrente continua	~	Corrente alternata
~	Corrente continua e corrente alternata	<u>+</u>	Messa a terra Un morsetto di terra che, per quanto concerne l'operatore, è messo a terra tramite un sistema di messa a terra.
	Messa a terra di protezione Un morsetto che deve essere collegato a terra prima di stabilire qualsiasi altro collegamento.	Ą	Collegamento equipotenziale Collegamento che deve essere collegato al sistema di messa a terra dell'impianto. Può essere una linea di equalizzazione del potenziale o un sistema di messa a terra a stella, a seconda dei codici di pratica nazionali o aziendali.

1.2.3 Simboli degli utensili

Simbolo	Significato
A0011221	Chiave a brugola
A0011222	Chiave fissa

Г

Simbolo	Significato
A0011182	Ammesso/a Indica procedure, processi o azioni ammissibili.
A0011184	Non ammesso/a Indica procedure, processi o azioni non ammissibili.
A0011193	Suggerimento Indica informazioni addizionali.
A0015482	Riferimento alla documentazione
A0015484	Riferimento alla pagina.
A0015487	Riferimento alla figura
1., 2., ecc.	Serie di passaggi
L.	Risultato di una serie di azioni
A0015502	Ispezione visiva
A0015502	Indica come accedere al parametro mediante il display operativo e di visualizzazione
A0015502	Indica come accedere al parametro utilizzando i tool operativi (ad es. FieldCare)

1.2.4 Simboli per alcuni tipi di informazioni

1.2.5 Simboli nelle figure

Simbolo	Significato
1, 2, 3, 4, ecc.	Numerazione degli elementi principali
1., 2., ecc.	Serie di passaggi
A, B, C, D, ecc.	Viste

1.2.6 Simboli sul dispositivo

Simbolo	Significato
▲ → 🗐	Nota di sicurezza Rispettare le istruzioni di sicurezza riportate nelle Istruzioni di funzionamento associate.
(t>85°C (Resistenza termica dei cavi di collegamento Indica che i cavi di collegamento devono essere resistenti a temperature di almeno 85 °C.

1.2.7 Marchi registrati

KALREZ[®]

Etichetta registrata di E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Stati Uniti

TRI-CLAMP®

Etichetta registrata di Ladish & Co., Inc., Kenosha, Stati Uniti

PROFIBUS PA®

Marchio registrato di PROFIBUS Trade Organization, Karlsruhe, Germania

GORE-TEX®

Marchio registrato di W.L. Gore & Associates, Inc., Stati Uniti

2 Istruzioni di sicurezza generali

2.1 Requisiti per il personale

Il personale responsabile di installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici
- Il personale deve essere autorizzato dal responsabile d'impianto
- Deve conoscere la normativa nazionale
- Prima di iniziare l'intervento, i tecnici specializzati devono leggere e approfondire le indicazioni riportate nelle Istruzioni di funzionamento, nella documentazione supplementare e nei certificati (in funzione dell'applicazione)
- Devono seguire le istruzioni e rispettare le condizioni di base

Il personale operativo deve soddisfare i seguenti requisiti:

- Deve essere formato e autorizzato da parte del responsabile d'impianto in base ai requisiti della relativa funzione
- Deve rispettare le istruzioni riportate in queste Istruzioni di funzionamento

2.2 Uso previsto

Cerabar M è un trasmettitore di pressione per la misura di pressione e livello. **Deltabar M** è un trasmettitore di pressione differenziale per la misura di pressione differenziale, portata e livello.

Deltapilot M è un sensore di pressione idrostatica per la misura di livello e pressione.

2.2.1 Uso non corretto

Il produttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o diverso da quello previsto.

Verifica per casi limite:

Nel caso di applicazioni con fluidi speciali e fluidi detergenti, Endress+Hauser è lieta di fornire assistenza per determinare la resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate ma non fornisce alcuna garanzia e declina ogni responsabilità.

2.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

Durante gli interventi sul dispositivo e con il dispositivo:

- indossare dispositivi di protezione personale adeguati come da normativa nazionale.
- Interrompere la tensione di alimentazione prima di collegare il dispositivo.

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di lesioni!

- Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.
- L'operatore è responsabile di assicurare che il dispositivo sia in buone condizioni operative.
- ▶ Il dispositivo deve essere smontato solo in assenza di pressione!

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti:

Se fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

Riparazioni

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- Esequire le riparazioni sul dispositivo solo se espressamente consentite.
- Attenersi alle norme locali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- Usare solo parti di ricambio e accessori originali Endress+Hauser.

2.5 Area pericolosa

Se il dispositivo è impiegato in area pericolosa, per evitare pericoli per il personale e l'installazione (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza dei recipienti in pressione):

- Controllare la targhetta e verificare se il dispositivo ordinato può essere impiegato per l'uso previsto in area pericolosa.
- Attenersi alle istruzioni riportate nella documentazione supplementare separata, che è parte integrante di questo manuale.

2.6 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza. Soddisfa gli standard generali e i requisiti legali di sicurezza. È inoltre conforme alle direttive CE elencate nella specifica Dichiarazione di conformità CE. Endress+Hauser conferma questo stato di fatto apponendo il marchio CE sul dispositivo.

3 Identificazione

3.1 Identificazione del prodotto

Il misuratore può essere identificato nei seguenti modi:

- Specifiche sulla targhetta
- Codice d'ordine con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo nel documento di consegna
- Inserire il numero di serie riportato nelle targhette in W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): saranno visualizzate tutte le informazioni sul misuratore.

Per un riepilogo della documentazione tecnica fornita, inserire in W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer) il numero di serie riportato sulle targhette.

3.1.1 Indirizzo del produttore

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Germania Indirizzo dello stabilimento di produzione: v. targhetta

3.2 Identificazione del dispositivo

3.2.1 Targhetta

A seconda della versione del dispositivo vengono utilizzate targhette differenti.

Le targhette riportano le seguenti informazioni:

- Nome del produttore e del dispositivo
- Indirizzo del titolare del certificato e paese di produzione
- Codice d'ordine e numero di serie
- Dati tecnici
- Informazioni specifiche sull'approvazione

Confrontare i dati riportati sulla targhetta con quelli indicati nell'ordine.

3.2.2 Identificazione del tipo di sensore

In caso di celle di misura di pressione relativa, il menu operativo visualizza il parametro "Pos. zero adjust" ("Setup" -> "Pos. zero adjust").

In caso di sensori di pressione relativa, il menu operativo visualizza il parametro "Calib. offset" ("Setup" -> "Calib. offset").

3.3 Fornitura

La fornitura comprende:

- Misuratore
- Accessori opzionali

Documentazione allegata:

- Le istruzioni di funzionamento BA00383P sono disponibili su Internet.
 - \rightarrow Vedere: www.endress.com \rightarrow Downloads.
- Istruzioni di funzionamento brevi: KA01031P Cerabar M / KA01028P Deltabar M / KA01034P Deltapilot M
- Report di ispezione finale
- Istruzioni di sicurezza aggiuntive con dispositivi ATEX, IECEx e NEPSI
- Opzionale: certificato di taratura di fabbrica, certificati di collaudo

3.4 Marchio CE, dichiarazione di conformità

Lo strumento è stato progettato per rispondere ai requisiti di sicurezza vigenti, è stato collaudato e ha lasciato lo stabilimento in condizioni tali da garantire la sicurezza operativa. Il dispositivo è conforme alle norme e alle disposizioni applicabili riportate nella dichiarazione di conformità CE e, pertanto, è conforme ai requisiti previsti dalle direttive CE. Apponendo il marchio CE, Endress+Hauser attesta che il dispositivo ha superato le prove previste.

4 Montaggio

4.1 Controlli alla consegna

- Controllare che l'imballaggio e il contenuto non presentino segni di danneggiamento.
- Verificare la spedizione, assicurandosi che la fornitura sia completa e conforme all'ordine.

4.2 Immagazzinamento e trasporto

4.2.1 Immagazzinamento

Il misuratore deve essere immagazzinato in una zona asciutta e pulita e deve essere protetto da eventuali danni meccanici (EN 837-2).

Campo di temperatura di immagazzinamento:

Vedere le Informazioni tecniche per Cerabar M TIO0436P / Deltabar M TIO0434P / Deltapilot M TIO0437P.

4.2.2 Trasporto

AVVERTENZA

Trasporto in condizioni non idonee

Custodia, membrana e capillari possono danneggiarsi con rischio di lesioni personali.

- Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale o sostenendolo dalla connessione al processo.
- Rispettare le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per il trasporto dei dispositivi con peso superiore a 18 kg (39.6 lb).
- ▶ Non utilizzare i capillari come supporto per il trasporto dei separatori.

4.3 Condizioni di installazione

4.3.1 Dimensioni

 \rightarrow Per le dimensioni, consultare le Informazioni tecniche per Cerabar M TIO0436P / Deltabar M TIO0434P / Deltapilot M TIO0437P, sezione "Costruzione meccanica".

4.4 Istruzioni generali di installazione

• Dispositivi con filettatura G 1 1/2:

quando si fissa il dispositivo nel serbatoio, la guarnizione piatta deve essere posizionata sulla superficie della guarnizione della connessione al processo. Per evitare di sforzare eccessivamente la membrana di processo, non utilizzare mai canapa o materiali simili per la tenuta stagna della filettatura.

- Dispositivi con filettatura NPT:
 - Avvolgere la filettatura con nastro di teflon per assicurarne la tenuta stagna.
 - Stringere il dispositivo solamente tramite il bullone esagonale. Non ruotare in corrispondenza della custodia.
- Non serrare eccessivamente la vite. Coppia max.: 20...30 Nm (14.75...22.13 lbf ft)
- Per le seguenti connessioni al processo è richiesta una coppia massima di 40 Nm (29.50 lbf ft):
 - Filettatura ISO228 G1/2 (opzione d'ordine "GRC" o "GRJ" o "GOJ")
 - Filettatura DIN13 M20 x 1,5 (opzione d'ordine "G7J" o "G8J")

4.4.1 Montaggio dei moduli sensore con attacco filettato in PVDF

AVVERTENZA

Rischio di danneggiamento alla connessione al processo!

Rischio di lesioni!

I moduli sensore con attacco filettato in PVDF devono essere installati con la staffa di montaggio in dotazione!

AVVERTENZA

Fatica del materiale causata da pressione e temperatura!

Rischio di infortuni dovuti all'esplosione di pezzi. La filettatura potrebbe allentarsi, se esposta a carichi elevati di pressione e temperatura.

È necessario controllare periodicamente l'integrità della filettatura e, se necessario, stringerla nuovamente alla coppia massima di 7 Nm (5.16 lbf ft). Si raccomanda l'uso di un nastro in teflon per assicurare la tenuta della filettatura ¹/₂" NPT.

4.5 Installazione di Cerabar M

- Per informazioni su PMP55, vedere cap. 4.5.2 "Istruzioni di installazione per misuratori con separatori – PMP55", →
 16.
- Endress+Hauser può fornire la staffa di montaggio per l'installazione su palina o a parete.
 → 17, cap. 4.5.5 "Montaggio a parete e su palina (opzionale)".

4.5.1 Istruzioni di installazione per dispositivi senza separatori – PMP51, PMC51

AVVISO

Possibili danni al dispositivo.

Se un Cerabar M riscaldato viene raffreddato nel corso di un processo di pulizia (ad es. con acqua fredda), per un breve periodo si crea una depressione e, di conseguenza, si può verificare l'introduzione di umidità nel sensore causata dalla compensazione della pressione (1).

Montare il dispositivo come segue.



- Mantenere incontaminati l'elemento di compensazione della pressione e il filtro (1) GORE-TEX[®].
- I trasmettitori Cerabar M senza separatori sono montati in base alle stesse normative dei manometri (DIN EN 837-2). Si consiglia l'utilizzo di dispositivi di intercettazione e sifoni. L'orientamento dipende dall'applicazione di misura.
- Non pulire o toccare le membrane di processo con oggetti duri o appuntiti.
- Il dispositivo deve essere installato in conformità alle seguenti istruzioni per soddisfare i requisiti di pulibilità dello standard ASME-BPE (Parte SD - pulibilità):



Misura di pressione nei gas



2 Dispositivo di intercettazione

Montare Cerabar M con il dispositivo di intercettazione sopra il punto di presa, cosicché la condensa possa ritornare nel processo.

Misura della pressione nei vapori



Fig. 2: Configurazione per la misura della pressione nei vapori

Cerabar M

1

- 2 Dispositivo di intercettazione
- 3 Sifone a U 4 Sifone circ

Sifone circolare

Rispettare la temperatura ambiente massima consentita per il trasmettitore!

Montaggio:

- Se possibile, montare dispositivo con il sifone a forma di "O" sotto il punto di presa Il dispositivo può essere montato anche sopra il punto di presa
- Prima di eseguire la messa in servizio, riempire il sifone con il liquido

Vantaggi dell'utilizzo di sifoni:

- Protezione dello strumento di misura da fluidi caldi, in pressione con formazione e accumulo di condensa
- Attenuazione degli shock di pressione
- La colonna d'acqua definita provoca solo errori di misura ed effetti termici minimi (trascurabili) sul dispositivo

Per le specifiche tecniche (come i materiali, le dimensioni o i codici d'ordine), v. la documentazione accessoria SD01553P.

Misura della pressione nei liquidi



Fig. 3: Configurazione per la misura della pressione nei liquidi

Cerabar M

1 2 Dispositivo di intercettazione

• Montare Cerabar M con il dispositivo di intercettazione al di sotto o allo stesso livello del punto di presa.

Misura di livello



Fig. 4: Configurazione per la misura del livello

- Cerabar M deve essere installato sempre al di sotto del punto di misura inferiore.
- Non montare il dispositivo nell'area di carico o in un punto nel serbatoio nel quale potrebbe essere interessato dalle pulsazioni di pressione dell'agitatore.
- Non montare il dispositivo nell'area di aspirazione di una pompa.
- L'esecuzione della regolazione e il collaudo funzionale risultano semplificati, se il dispositivo è montato a valle di un dispositivo di intercettazione.

4.5.2 Istruzioni di installazione per misuratori con separatori – PMP55

- I dispositivi Cerabar M con separatore possono essere installati mediante filettatura, flangia o clamp in base al tipo di separatore.
- Si osservi che la pressione idrostatica delle colonne di liquido nei capillari può causare lo scostamento del punto di zero. Lo scostamento del punto di zero può essere corretto.
- Non pulire o toccare la membrana di processo del separatore con oggetti duri o appuntiti.
- Non staccare la protezione sulla membrana di processo fino a subito prima dell'installazione.

AVVISO

Non maneggiare il dispositivo in modo scorretto!

Possibili danni al dispositivo.

- Un separatore e un trasmettitore di pressione insieme formano un sistema tarato e chiuso, riempito con fluido idoneo attraverso un foro nella parte superiore. Il foro è sigillato e non deve essere aperto.
- Se si utilizza una staffa di montaggio, garantire sufficiente gioco per evitare la curvatura dei capillari verso il basso (raggio di curvatura ≥ 100 mm (3.94 in)).
- Rispettare i limiti dell'applicazione del fluido di riempimento dei separatori come descritto nelle Informazioni tecniche per Cerabar M TI00436P, sezione "Istruzioni di progettazione per sistemi con separatore".

AVVISO

Per ottenere risultati di misura più precisi ed evitare difetti nel misuratore, montare i capillari come segue:

- ▶ In assenza di vibrazioni (per evitare ulteriori fluttuazioni di pressione)
- Non vicino a linee di riscaldamento o raffreddamento
- Isolare i capillari se la temperatura ambiente è al di sotto o al di sopra della temperatura di riferimento
- Con raggio di curvatura di \geq 100 mm (3.94 in)
- Non utilizzare i capillari come supporto per il trasporto dei separatori!

Applicazione in presenza di vuoto

Vedere le Informazioni tecniche.

Montaggio con isolatore termico

Vedere le Informazioni tecniche.

4.5.3 Guarnizione per montaggio flangia

AVVISO

Risultati di misura errati.

La guarnizione non deve premere sulla membrana di processo, poiché potrebbe influenzare il risultato della misura.

• Garantire che la guarnizione non possa toccare la membrana di processo.



Fig. 5:

Membrana di processo 2

Guarnizione

4.5.4 Coibentazione - PMP55

Vedere le Informazioni tecniche.

4.5.5 Montaggio a parete e su palina (opzionale)

Endress+Hauser può fornire una staffa di montaggio per l'installazione su palina o a parete (per tubi di diametro compreso tra 1 ¼" e 2").



Per il montaggio, considerare quanto segue:

- Dispositivi con capillari: montare i capillari con un raggio di curvatura ≥ 100 mm (3.94 in).
- In caso di montaggio su palina, i dadi della staffa devono essere serrati in modo uniforme, a una coppia di almeno 5 Nm (3.69 lbs ft).



4.5.6 Assemblaggio e montaggio della versione con "custodia separata"

Assemblaggio e montaggio

- 1. Collegare il connettore (rif. 4) al jack di connessione corrispondente del cavo (rif. 2).
- 2. Collegare il cavo all'adattatore della custodia (rif. 6).
- 3. Serrare la vite di bloccaggio (rif. 5).
- Montare la custodia a parete o su palina tramite la staffa di montaggio (rif. 7). In caso di montaggio su palina, i dadi della staffa devono essere serrati in modo uniforme, a una coppia di almeno 5 Nm (3.69 lbs ft). Montare il cavo con un raggio di curvatura (r) ≥ 120 mm (4.72 in).

Disposizione del cavo (ad es. attraverso un tubo)

È necessario un kit di accorciamento cavi. Codice d'ordine: 71093286 Per ulteriori informazioni sul montaggio, vedere SD00553P/00/A6.

4.5.7 PMP51, versione predisposta per il montaggio del separatore – consigli di saldatura

1 2 3 	
Fia. 7: Versione XSI: predisposta per montaggio con separatore	028495
1 Foro per fluido di riempimento 2 Cuscinetto 3 Vite di arresto A1 Vedere la seguente tabella "Consigli per la saldatura"	
Unità mm (in)	

Per la saldatura del separatore, Endress+Hauser consiglia di attenersi alla seguente procedura per la versione "XSJ - predisposta per montaggio con separatore", voce 110 "Connesssione al processo" nel codice d'ordine, per i sensori fino a 40 bar (600 psi) inclusi: la profondità totale di saldatura del giunto d'angolo è di 1 mm (0.04 in) con un diametro esterno di 16 mm (0.63 in). La saldatura viene esequita in conformità al metodo WIG.

N. saldatura continua	Schema di saldatura a forma di ghiera, dimensioni secondo DIN 8551	Corrispondenza materiali base	Metodo di saldatura DIN EN ISO 24063	Posizione di saldatura	Gas inerte, additivi
A1 per sensori ≤ 40 bar (600 psi)	<u>\$1 a0.8 </u> A0024811	Adattatore realizzato in AISI 316L (1.4435) a saldare sul separatore realizzato in AISI 316L (1.4435 o 1.4404)	141	PB	Gas inerte Ar/H 95/5 Additivo: ER 316L Si (1.4430)

Informazioni sul riempimento

Il separatore deve essere riempito subito dopo averlo saldato.

• Dopo la saldatura sulla connessione al processo, il gruppo sensore deve essere correttamente riempito con un fluido di riempimento e sigillato a tenuta di gas con una vite a sfere di tenuta.

Dopo il riempimento del separatore, al punto di zero il dispositivo non deve superare il 10% del valore di fondo scala del campo di misura. La pressione interna del separatore deve essere opportunamente regolata.

- Regolazione/taratura:
 - Il dispositivo, una volta completamente montato, è operativo.
 - Eseguire un reset. Il dispositivo deve essere tarato al campo di misura di processo come descritto nelle Istruzioni di funzionamento.

4.6 Installazione di Deltabar M

AVVISO

Non maneggiare il dispositivo in modo scorretto!

Possibili danni al dispositivo.

La vite contrassegnata con (1) non deve essere tolta in nessun caso; in caso contrario decade la garanzia.



4.6.1 Orientamento

- A causa dell'orientamento di Deltabar M, potrebbe registrarsi uno scostamento del punto di zero ovvero, con serbatoio vuoto o parzialmente riempito, il valore misurato visualizzato è diverso da zero. Lo scostamento del punto di zero può essere corretto regolando la posizione in uno dei seguenti modi:
 - tramite i tasti operativi sul modulo dell'elettronica (\rightarrow \geqq 41, "Funzione degli elementi operativi")
 - tramite il menu operativo ($\rightarrow \ge 80$, "Regolazione della posizione di zero")
- Le raccomandazioni generali per la disposizione dei tubi sono disponibili nella DIN 19210
 "Metodi di misura della portata dei fluidi; tubazione differenziale per i misuratori di portata" o nelle relative norme nazionali o internazionali.
- L'uso di un manifold a tre o cinque valvole facilita messa in servizio, installazione e manutenzione senza interruzioni di processo.
- Se si deve installare la tubazione in pressione all'esterno, assicurarsi che sia sufficientemente protetta dal gelo, ad es. con tubi riscaldanti.
- Installare la tubazione in pressione con un gradiente monotonico di almeno il 10%.

Posizione di installazione per la misura della portata

i

Per maggiori informazioni sulla misura della portata con il metodo della pressione differenziale, consultare la seguente documentazione:

- Orifizi per misura della portata con il metodo della pressione differenziale: Informazioni tecniche TI00422P
- Tubi di Pitot per misura della portata con il metodo della pressione differenziale: Informazioni tecniche TI00425P

Misura della portata nei gas



Configurazione per la misura della portata nei gas

- Orifizi o tubo di Pitot 1
- Valvole di intercettazione 2
- 3 Deltabar M 4 Manifold a tre valvole
- Montare Deltabar M sopra il punto di misura affinché l'eventuale condensa possa ritornare nella tubazione di processo.

Misura della portata nei vapori



Configurazione per la misura della portata nei vapori

- Orifizi o tubo di Pitot 1
- 2 Barilotti di condensazione
- 3 4 Valvole di intercettazione Deltabar M
- 5 Manifold a tre valvole
- Separatore
- 6 7 Valvole di scarico
- Montare Deltabar M sotto il punto di misura.
- Montare i barilotti di condensazione allo stesso livello dei punti di presa e alla stessa distanza da Deltabar M.
- Prima della messa in servizio, riempire la tubazione in pressione all'altezza dei barilotti di condensazione.

Misura della portata nei liquidi



Configurazione per la misura della portata nei liquidi

- Orifizi o tubo di Pitot
- 2 Valvole di intercettazione
- 3 Deltabar M
- 4 Manifold a tre valvole
 5 Separatore
- 6 Valvole di scarico
- Montare Deltabar M al di sotto del punto di misura, in modo che la tubazione in pressione sia sempre piena di liquido e le bolle di gas possano ritornare nella tubazione di processo.
- Per la misura in fluidi con particelle solide in sospensione, ad es. nel caso di liquidi sporchi, si possono installare separatori e valvole di scarico per trattenere ed eliminare i depositi.

Orientamento per misure di livello

Misura del livello in serbatoio aperto



Configurazione per la misura di livello in serbatoi aperti

- 1 Il lato bassa pressione è esposto alla pressione atmosferica
- 2 Deltabar M

5

- 3 Manifold a tre valvole4 Separatore
- Valvola di scarico
- Montare Deltabar M al di sotto della connessione di misura inferiore, in modo che la tubazione in pressione sia sempre piena di liquido.
- Il lato bassa pressione è esposto alla pressione atmosferica.
- Per la misura in fluidi con particelle solide in sospensione, ad es. nel caso di liquidi sporchi, si possono installare separatori e valvole di scarico per trattenere ed eliminare i depositi.

Misura del livello in serbatoio chiuso



Configurazione per la misura del livello in serbatoi chiusi

- 1 Valvole di intercettazione
- Deltabar M
 Manifold a tre valvolu
- *3* Manifold a tre valvole
 4 Separatore
- 4 Separatore
 5 Valvole di scarico
- Montare Deltabar M al di sotto della connessione di misura inferiore, in modo che la tubazione in pressione sia sempre piena di liquido.
- Collegare sempre il lato bassa pressione sopra il livello massimo.
- Per la misura in fluidi con particelle solide in sospensione, ad es. nel caso di liquidi sporchi, si possono installare separatori e valvole di scarico per trattenere ed eliminare i depositi.

Misura del livello in serbatoio chiuso con vapore sovrapposto



Configurazione per la misura del livello in serbatoi con vapore sovrapposto

- Barilotto di condensazione
- Valvole di intercettazione
- 3 Deltabar M

1

2

- 4 Manifold a tre valvole5 Valvole di scarico
- 6 Separatore
- Montare Deltabar M al di sotto della connessione di misura inferiore, in modo che la tubazione in pressione sia sempre piena di liquido.
- Collegare sempre il lato bassa pressione sopra il livello massimo.
- Un barilotto di condensazione assicura una pressione costante sul lato bassa pressione.
- Per la misura in fluidi con particelle solide in sospensione, ad es. nel caso di liquidi sporchi, si possono installare separatori e valvole di scarico per trattenere ed eliminare i depositi.

Posizione di installazione per la misura della pressione differenziale

Misura della pressione differenziale in gas e vapore



Configurazione per la misura della pressione differenziale in gas e vapore

1 Deltabar M

- 2 Manifold a tre valvole
- 3 Valvole di intercettazione
- 4 Ad es. filtro
- Montare Deltabar M sopra il punto di misura affinché l'eventuale condensa possa ritornare nella tubazione di processo.

Misura della pressione differenziale nei liquidi



Configurazione per la misura della pressione differenziale nei liquidi

- l Ad es. filtro
- Valvole di intercettazione
- 3 Deltabar M
- 4 Manifold a tre valvole5 Separatore
- 6 Valvole di scarico

2

- valvole al scarico
- Montare Deltabar M al di sotto del punto di misura, in modo che la tubazione in pressione sia sempre piena di liquido e le bolle di gas possano ritornare nella tubazione di processo.
- Per la misura in fluidi con particelle solide in sospensione, ad es. nel caso di liquidi sporchi, si possono installare separatori e valvole di scarico per trattenere ed eliminare i depositi.

4.6.2 Montaggio a parete e su palina (opzionale)

Endress+Hauser offre le seguenti staffe di montaggio per l'installazione del dispositivo su palina o pareti:



i

In caso di utilizzo di un manifold della valvola, occorre considerare anche le dimensioni di quest'ultimo.

Staffa per montaggio su parete e su palina compresa staffa di ritegno per montaggio su palina e due dadi.

Il materiale delle viti usate per fissare il dispositivo dipende dal codice d'ordine. Per i dati tecnici (quali dimensioni o numeri d'ordine di viti), vedere il Documento Accessori SD01553P/00/EN.

Per il montaggio, considerare quanto segue:

- Per evitare di rigare le viti di montaggio, lubrificarle con grasso multiuso prima del montaggio.
- Per il montaggio su palina, i dadi devono essere serrati in modo uniforme, con una coppia di almeno 30 Nm (22.13 lbf ft).
- Per l'installazione, usare solo le viti con codice articolo (2) (v. diagramma seguente).

AVVISO Non maneggiare il dispositivo in modo scorretto!

Possibili danni al dispositivo.

La vite contrassegnata con (1) non deve essere tolta in nessun caso; in caso contrario decade la garanzia.



Indicazioni per installazioni standard



Fig. 8:

- Presa d'impulso verticale, versione V1, allineamento a 90° Presa d'impulso orizzontale, versione H1, allineamento a 180° Presa d'impulso orizzontale, versione H2, allineamento a 90° Deltabar M Piastra di adattamento Staffa di montaggio Presa d'impulso

- A B C 1 2 3 4

4.7 Installazione di Deltapilot M

- A causa dell'orientamento di Deltapilot M, potrebbe registrarsi uno scostamento del punto di zero ovvero, con serbatoio vuoto o parzialmente riempito, il valore misurato visualizzato è diverso da zero. Lo scostamento del punto di zero può essere corretto → a 41, cap. "Funzione degli elementi operativi" o → a 80, cap. 8.3 "Regolazione della posizione di zero".
- Il display on-site può essere ruotato in passi di 90°.
- Endress+Hauser può fornire la staffa di montaggio per l'installazione su palina o a parete.
 →
 ¹ 17, cap. 4.5.5 "Montaggio a parete e su palina (opzionale)".

4.7.1 Istruzioni generali di installazione

- Non pulire o toccare le membrane di processo con oggetti duri o appuntiti.
- La membrana di processo della versione ad asta e fune prevede un coperchietto in plastica che la protegge dai danni meccanici.
- Se un Deltapilot M riscaldato viene raffreddato nel corso di un processo di pulizia (ad es. con acqua fredda), per un breve periodo si crea una depressione e, di conseguenza, si può verificare l'introduzione di umidità nel sensore causata dalla compensazione della pressione (1).

Montare il dispositivo come segue.



- Mantenere incontaminati l'elemento di compensazione della pressione e il filtro (1) GORE-TEX[®].
- Il dispositivo deve essere installato in conformità alle seguenti istruzioni per soddisfare i requisiti di pulibilità dello standard ASME-BPE (Parte SD pulibilità):



4.7.2 FMB50

Misura di livello



Fig. 9: Configurazione per la misura del livello

- Il misuratore deve essere installato sempre al di sotto del punto di misura inferiore.
- Devono essere evitate le seguenti posizioni di montaggio:
 - area di carico
 - nell'uscita del serbatoio
 - nell'area di aspirazione di una pompa
 - in un punto nel serbatoio nel quale potrebbe essere interessato dalle pulsazioni di pressione dell'agitatore.
- L'esecuzione della regolazione e il collaudo funzionale risultano semplificati, se il dispositivo è montato a valle di un dispositivo di intercettazione.
- Deltapilot M deve anche essere isolato in caso di fluidi che potrebbero indurirsi con il freddo.

Misura della pressione nei gas

• Montare Deltapilot M con il dispositivo di intercettazione sopra il punto di presa, cosicché la condensa possa ritornare nel processo.

Misura della pressione nei vapori

- Montare Deltapilot M con il sifone sopra il punto di presa.
- Prima di eseguire la messa in servizio, riempire il sifone con il liquido. Il sifone abbassa la temperatura fin quasi alla temperatura ambiente.

Misura della pressione nei liquidi

• Montare Deltapilot M con il dispositivo di intercettazione al di sotto o allo stesso livello del punto di presa.

4.7.3 FMB51/FMB52/FMB53

- Durante il montaggio delle versioni ad asta e fune, collocare la testa della sonda il più distante possibile dal flusso. Per proteggere la sonda dagli impatti generati dal movimento laterale, montarla in un cavo guida (preferibilmente di plastica) oppure fissarlo tramite clamp.
- In caso di utilizzo dei dispositivi in aree pericolose, attenersi scrupolosamente alle Istruzioni di sicurezza una volta aperto il coperchio della custodia.
- La lunghezza del cavo di estensione o dell'asta della sonda è basata sul livello stabilito come punto di zero.

Quando si studia il layout del punto di misura, deve essere presa in considerazione anche l'altezza del coperchio di protezione. Il punto di zero del livello (E) corrisponde alla posizione della membrana di processo.

Livello del punto di zero = E; sommità della sonda = L.



4.7.4 Montaggio di FMB53 con un clamp di sospensione



Fig. 10: Montaggio con un clamp di sospensione

- 1 Cavo di estensione
- 2 Clamp di sospensione
- 3 Ganasce di bloccaggio

Installazione del clamp di sospensione:

- 1. Installare il clamp di sospensione (rif. 2). Tenere in considerazione il peso del cavo di estensione (rif. 1) e del dispositivo nella scelta del punto di fissaggio.
- 2. Spingere verso l'alto le ganasce di chiusura (rif. 3). Posizionare il cavo di estensione (rif. 1) tra le ganasce di chiusura come indicato in figura.
- 3. Trattenere il cavo di estensione (rif. 1) in posizione e spingere verso il basso le ganasce di chiusura (rif. 3).

Colpire delicatamente le ganasce di chiusura dall'alto verso il basso perché tornino perfettamente in posizione.

4.7.5 Guarnizione per montaggio flangia

AVVISO

Risultati di misura errati.

La guarnizione non deve premere sulla membrana di processo, poiché potrebbe influenzare il risultato della misura.

• Garantire che la guarnizione non possa toccare la membrana di processo.



1 Membrana d 2 Guarnizione

4.7.6 Montaggio a parete e su palina (opzionale)

Staffa di montaggio

Endress+Hauser può fornire una staffa di montaggio per l'installazione su palina o a parete (per tubi di diametro compreso tra 1 ¼" e 2").



In caso di montaggio su palina, i dadi della staffa devono essere serrati in modo uniforme, con una coppia di almeno 5 Nm (3.69 lbf ft).



4.7.7 Assemblaggio e montaggio della versione con "custodia separata"

Assemblaggio e montaggio

- 1. Collegare il connettore (rif. 4) al jack di connessione corrispondente del cavo (rif. 2).
- 2. Collegare il cavo all'adattatore della custodia (rif. 6).
- 3. Serrare la vite di bloccaggio (rif. 5).
- Montare la custodia a parete o su palina tramite la staffa di montaggio (rif. 7). In caso di montaggio su palina, i dadi della staffa devono essere serrati in modo uniforme, con una coppia di almeno 5 Nm (3.69 lbf ft). Montare il cavo con un raggio di curvatura (r) ≥ 120 mm (4.72 in).

Disposizione del cavo (ad es. attraverso un tubo)

È necessario un kit di accorciamento cavi. Codice d'ordine: 71093286 Per ulteriori informazioni sul montaggio, vedere SD00553P/00/A6.

4.7.8 Istruzioni di installazione addizionali

Sigillare la custodia della sonda

- Durante l'installazione o l'uso del dispositivo e all'effettuazione dei collegamenti elettrici prestare attenzione per impedire l'ingresso di umidità nella custodia.
- Stringere sempre con forza il coperchio della custodia e gli ingressi del cavo.

4.8 Montaggio della guarnizione per l'adattatore di processo universale

Per ulteriori informazioni sul montaggio, v. KA00096F/00/A3.

4.9 Chiusura dei coperchi della custodia

AVVISO

Dispositivi con tenuta coperchio EPDM - permeabilità del trasmettitore!

Lubrificanti minerali, di animali o vegetali causano il rigonfiamento della tenuta del coperchio EPDM e la conseguente perdita dal trasmettitore.

Non occorre ingrassare la filettatura a causa dello strato di rivestimento applicato in fabbrica sui filetti.

AVVISO

Non è più possibile chiudere il coperchio della custodia. Filettatura danneggiata.

Alla chiusura del coperchio della custodia, verificare che le filettature di coperchio e custodia non siano sporche, ad es. di sabbia. Se chiudendo i coperchi si avverte una resistenza, controllare di nuovo che le filettature siano pulite e che non vi siano depositi.

4.9.1 Chiusura del coperchio su custodia in acciaio inox



Fig. 13: Chiusura del coperchio

Il coperchio del vano dell'elettronica è serrato manualmente sulla custodia fino all'arresto. La vite funge da protezione Ex polveri (disponibile solo previa approvazione Ex polveri).

4.10 Verifiche dopo il montaggio

0	Il dispositivo è integro (controllo visivo)?
0	Il dispositivo è conforme alle specifiche del punto di misura? Ad esempio: • Temperatura di processo • Pressione di processo • Temperatura ambiente • Campo di misura
0	L'identificazione del punto di misura e l'etichettatura sono corrette (controllo visivo)?
0	Il misuratore è protetto sufficientemente dalle precipitazioni e dalla radiazione solare diretta?
0	La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono saldamente serrati?

5 Collegamento elettrico

5.1 Collegamento del dispositivo

AVVERTENZA

Potrebbe essere collegata la tensione di alimentazione!

Rischio di scossa elettrica e/o esplosione!

- Accertarsi che sull'impianto non si attivino processi incontrollati.
- ▶ Interrompere la tensione di alimentazione prima di collegare il dispositivo.
- Se il misuratore è impiegato in aree pericolose, l'installazione deve rispettare anche gli standard e le direttive nazionali applicabili, le Istruzioni di sicurezza e gli Schemi di controllo o installazione.
- Prevedere un interruttore di protezione adatto per il dispositivo secondo IEC/EN 61010.
- ▶ I dispositivi con protezione alle sovratensioni integrata devono essere collegati a terra.
- I circuiti di protezione da inversione di polarità, effetti HF e picchi di sovratensione sono incorporati.

Collegare il dispositivo con la seguente procedura:

- **1.** Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
- 2. Interrompere la tensione di alimentazione prima di collegare il dispositivo.
- 3. Rimuovere il coperchio della custodia.
- 4. Guidare il cavo attraverso il passacavo. Usare preferibilmente un cavo a doppia anima schermato e intrecciato. Serrare i pressacavi o gli ingressi cavo in modo che siano a tenuta stagna. Controserrare l'entrata della custodia. Utilizzare un attrezzo idoneo con apertura chiave AF24/25 (8 Nm (5.9 lbf ft) per il pressacavo M20.
- 5. Connettere il misuratore come indicato nel seguente schema.
- 6. Avvitare il coperchio della custodia.
- 7. Applicare la tensione di alimentazione.



Collegamento elettrico di PROFIBUS PA

- Morsetto di terra esterno
- Morsetto di terra
- 3 Tensione di alimentazione: 9 ... 32 V c.c. (accoppiatore di segmento)
- 4 Morsetti di alimentazione e segnale

5.1.1 Dispositivi con connettore M12

Assegnazione dei PIN per connettore M12		Significato
	1	Segnale +
	2	Non assegnato
	3	Segnale –
	4	Messa a terra
A001117	5	

5.2 Collegamento del misuratore

i

Per maggiori informazioni su struttura e messa a terra della rete e su altri componenti del sistema bus, come i cavi, consultare la documentazione correlata, ad es. Istruzioni di funzionamento BA00034S "PROFIBUS DP/PA: direttive per la progettazione e la messa in servizio" e la direttiva della PNO.

5.2.1 Tensione di alimentazione

Versione elettronica

PROFIBUS PA,	9 32 V c.c.
versione per aree pericolose	

5.2.2 Consumo di corrente

11 mA ±1 mA, corrente di spunto all'accensione secondo IEC 61158-2, clausola 21.

5.2.3 Morsetti

- Tensione di alimentazione e morsetto di terra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Morsetto di terra esterno: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

5.2.4 Specifiche del cavo

- Usare un cavo a doppia anima schermato e intrecciato, preferibilmente di tipo A.
- Diametro esterno del cavo: 5 ... 9 mm (0.2 ... 0.35 in)

i

Per ulteriori informazioni sulle specifiche del cavo, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00034S "Direttive per la progettazione e messa in servizio del PROFIBUS DP/PA", le direttive 2.092 della PNO "Direttiva per l'utente e per l'installazione di PROFIBUS PA" e IEC 61158-2 (MBP).

5.2.5 Schermatura/equalizzazione del potenziale

- Se si collega la schermatura su entrambi i lati (nell'armadio e sul dispositivo) si ottiene la schermatura ottimale dalle interferenze. Se nell'impianto si prevedono correnti di equalizzazione potenziale, collegare a massa la schermatura su un solo lato, preferibilmente quello del trasmettitore.
- Per l'impiego in aree pericolose, occorre osservare le norme vigenti. Una documentazione Ex separata con dati tecnici e istruzioni aggiuntive è fornita di serie con tutti i sistemi Ex.

5.3 Equalizzazione del potenziale

Applicazioni in aree pericolose: collegare tutti i dispositivi all'equalizzazione del potenziale locale.

Rispettare le normative specifiche.

5.4 Protezione alle sovratensioni (opzionale)

I dispositivi con opzione "NA" nella posizione 610 "Accessori montati" del codice d'ordine sono dotati di protezione alle sovratensioni (v. anche le Informazioni tecniche TIOO436P, sezione "Informazioni per l'ordine"). La protezione alle sovratensioni è montata in fabbrica sulla filettatura della custodia per il pressacavo ed è lunga 70 mm (2.76 in) circa (considerare una lunghezza addizionale durante l'installazione).

Il collegamento dello strumento viene eseguito in conformità al seguente schema. Per maggiori dettagli, v. TIO01013KEN, XAO1003KA3 e BAO0304KA2.



5.4.1 Cablaggio

Fig. 14:

- A Senza messa a terra diretta della schermatura
- B Con messa a terra diretta della schermatura
- 1 Cavo di collegamento in ingresso 2 HAW569-DA2B
- 2 HAW569-DA2B
 3 Morsetto da proteggere
- 4 Cavo di collegamento
5.4.2 Montaggio



AVVISO

La connessione a vite viene fissata con adesivo in fabbrica.

Rischio di danni al dispositivo e/o alla protezione alle sovratensioni!

Per allentare/serrare il dado di raccordo, usare una chiave per tenere ferma la vite in modo che non ruoti.

5.5 Verifica finale delle connessioni

Una volta terminata l'installazione elettrica dello strumento, eseguire i seguenti controlli:

- La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche riportate sulla targhetta?
- Il dispositivo è collegato correttamente?
- Le viti sono tutte serrate saldamente?
- I coperchi della custodia sono avvitati fino in fondo?

Non appena si applica tensione al dispositivo, il LED verde sull'inserto elettronico si accende brevemente o il display on-site si accende in modo permanente.

6 Funzionamento

6.1 Opzioni operative

6.1.1 Funzionamento senza menu operativo

Opzioni operative	Spiegazione	Grafico	Descrizione
Modalità locale senza display del dispositivo	Il dispositivo viene usato con il tasto operativo e i DIP switch sull'inserto elettronico.		→ ■ 40

6.1.2 Funzionamento tramite menu operativo

Il funzionamento con un menu operativo si basa si un concetto operativo con "ruoli utente" \rightarrow \geqq 42.

Opzioni operative	Spiegazione	Grafico	Descrizione
Modalità locale con display del dispositivo	Il dispositivo viene azionato con i tasti operativi sul display del dispositivo.		→ 🖹 44
Funzionamento a distanza tramite FieldCare	Il dispositivo viene utilizzato tramite il tool operativo FieldCare.		→ 🖹 48

Opzioni operative	Spiegazione	Grafico	Descrizione
Funzionamento a distanza tramite FieldCare	Il dispositivo viene utilizzato tramite il tool operativo FieldCare.		→ 1 51
Funzionamento a distanza tramite PDM	Il dispositivo viene azionato con il tool PDM.		→ 1 51

6.1.3 Funzionamento tramite protocollo di comunicazione PA

6.2 Funzionamento senza menu operativo

6.2.1 Posizione degli elementi operativi

I tasti operativi e i DIP switch sono situati sull'inserto elettronico nel misuratore.



Fig. 16: Inserto elettronico PROFIBUS PA

- 1 LED verde per indicare un'operazione andata a buon fine
- Tasto operativo per la regolazione della posizione di zero (zero) o il reset Slot per display on-site opzionale 2
- 3
- DIP switch per indirizzo bus SW/HW 4 DIP switch per l'indirizzo hardware
- 6+7 DIP switch solo per Deltabar M:
- Switch 7: "SW/Square root"; utilizzato per controllare le caratteristiche di uscita Switch 6: "SW/P2 High"; utilizzato per determinare il lato alta pressione
- 8 Non assegnato
- 9 DIP switch per attivare/disattivare lo smorzamento
- 10 DIP switch per blocco/sblocco dei parametri relativi ai valori misurati

Funzione dei DIP switch

Switch Simbolo/		Posizione switch		
	etichetta	"off"	"on"	
1	£	Il dispositivo è sbloccato. I parametri relativi al valore misurato sono modificabili.	Il dispositivo è bloccato. I parametri relativi al valore misurato non sono modificabili.	
2	damping τ	Lo smorzamento è disattivato. Il segnale di uscita si adatta pronta- mente alle modifiche del valore misu- rato.	Lo smorzamento è attivo. Il segnale di uscita segue i cambiamenti del valore misurato con un ritardo τ . ¹⁾	
4 (Deltabar)	SW/√	La modalità di misura è "Pressure" e le caratteristiche di uscita sono "Linear", come da impostazioni SW predefinite.	La modalità di misura è "Flow" e le caratteristiche di uscita "Square root", a prescindere dalle impostazioni nel menu operativo.	
5 (Deltabar)	SW/P2= High	Il lato alta pressione (+/HP) dipende dall'impostazione del menu operativo. ("Setup" -> "High press. side")	Il lato alta pressione (+/HP) è assegnato alla connessione della pressione P2, a prescindere dall'impostazione del menu operativo.	
6	Indirizzo	Impostare l'indirizzo del dispositivo utilizz	zando gli interruttori 1-7	
7	SW / HW	Indirizzamento hardware	Indirizzamento software	

 Il valore del ritardo può essere configurato tramite il menu operativo ("Setup" -> "Damping"). Impostazione di fabbrica: τ = 2 s o in base alle specifiche dell'ordine.

Funzione degli elementi operativi

Tasto	Significato
"Zero" premuto per almeno 3 secondi	Regolazione della posizione (correzione del punto di zero) Tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi. Se il LED sull'inserto elettronico si illumina brevemente, la pressione applicata è stata accettata per la regolazione della posizione. → Vedere anche la seguente sezione "Esecuzione della regolazione della posizione on-site".
"Zero" premuto per almeno 12 secondi	Reset Tutti i parametri vengono resettati in base alla configurazione dell'ordine.

Esecuzione della regolazione della posizione sul posto

- Occorre sbloccare il funzionamento. → ^В 48, cap. 6.3.5 "Blocco/sblocco del funzionamento".
- Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressure" (Cerabar, Deltabar) o in modalità di misura "Level" (Deltapilot).
- La pressione applicata deve rispettare le soglie di pressione nominale del sensore. Vedere le informazioni riportate sulla targhetta.

Eseguire una regolazione della posizione:

- 1. La pressione è presente sul dispositivo.
- 2. Tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi.
- Se il LED sull'inserto elettronico si illumina brevemente, la pressione applicata è stata accettata per la regolazione della posizione.
 Se il LED non si illumina, la pressione applicata non è stata accettata. Attenersi ai limiti previsti per l'immissione dei valori. Per i messaggi di errore, vedere → 199, cap. 11.1 "Messaggi".

6.2.2 Blocco/sblocco del funzionamento

Terminato l'inserimento dei parametri, la configurazione può essere protetta contro gli accessi non autorizzati.

i

Se il funzionamento viene bloccato mediante il DIP switch, può essere sbloccato solo mediante il DIP switch. Se il funzionamento viene bloccato tramite il menu operativo, il solo modo di sbloccarlo è di nuovo tramite il menu operativo.

Blocco/sblocco tramite DIP switch

Il DIP switch 1 sull'inserto elettronico ha la funzione di bloccare/sbloccare il funzionamento. $\rightarrow \cong 41$, "Funzione dei DIP switch".

6.3 Funzionamento tramite menu operativo

6.3.1 Concetto operativo

Il concetto operativo effettua una distinzione tra i seguenti ruoli utente:

Ruolo utente	Significato
Operatore	Gli operatori sono responsabili dei dispositivi durante il normale funzionamento. Questo è solitamente limitato alla lettura dei valori di processo, direttamente sul dispositivo o in sala di controllo. Se l'uso del dispositivo va oltre la lettura dei valori, si tratta di semplici funzioni specifiche dell'applicazione utilizzate durante il funzionamento. Se si verifica un errore, questi utenti trasmettono solo le informazioni sugli errori, ma non intervengono direttamente.
Manutentore/ tecnico	Gli addetti alla manutenzione in genere operano sui dispositivi dopo la fase di messa in servizio. Sono responsabili principalmente di attività di ricerca guasti e manutenzione, che richiedono la configurazione di semplici impostazioni sul dispositivo. I tecnici operano sul dispositivo per l'intero ciclo di vita del prodotto. Di conseguenza, messa in servizio, impostazioni avanzate e configurazioni sono alcune delle attività che dovranno eseguire.
Esperto	Gli esperti interagiscono con i dispositivi per tutta la vita operativa ma, a volte, i requisiti dei dispositivi sono elevati. A tale scopo è necessario utilizzare ripetutamente i singoli parametri e le funzioni generali dei dispositivi. Oltre a svolgere mansioni di tipo tecnico e operativo, gli esperti hanno anche responsabilità amministrative (ad es. l'amministrazione utenti). Gli esperti hanno accesso a tutti i parametri disponibili.

6.3.2 Struttura del menu operativo

Ruolo utente	Sottomenu	Significato/utilizzo
Operatore	Language	Contiene solamente il parametro "Language" (000) che specifica la lingua operativa del dispositivo. La lingua può essere sempre cambiata, anche con il dispositivo bloccato.
Operatore	Lettura/Funz.	Comprende i parametri richiesti per configurare la visualizzazione del valore misurato (selezione dei valori visualizzati, formato del display, ecc.). Con questo sottomenu, gli utenti possono modificare la visualizzazione dei valori misurati senza influire sulla misura effettiva.

Ruolo utente	Sottomenu	Significato/utilizzo
Manutentore/ tecnico	Setup	 Contiene tutti i parametri necessari per effettuare le misure. Il sottomenu è strutturato come segue: Parametri di configurazione standard All'avvio è disponibile un'ampia gamma di parametri utilizzabili per la configurazione di un'applicazione standard. La modalità di misura selezionata determina quali parametri sono disponibili. Una volta impostati tutti i parametri, nella maggior parte delle operazioni di misura non sarà più necessario modificare la presente configurazione. Sottomenu "Extended setup" Il sottomenu "Setup" contiene ulteriori parametri per configurare in modo dettagliato le operazioni di misura. È possibile, ad esempio, convertire il valore misurato o scalare il segnale di uscita. Questo menu è suddiviso in sottomenu a seconda della modalità di misura selezionata.
Manutentore/ tecnico	Diagnosis	Contiene tutti i parametri richiesti per rilevare e analizzare gli errori operativi. Il sottomenu è strutturato come segue: Diagnostic list Contiene fino a 10 messaggi di errore attualmente in sospeso. Event logbook Contiene gli ultimi 10 messaggi di errore (non più in sospeso). Instrument info Contiene informazioni per l'identificazione del dispositivo. Measured values Contiene tutti gli attuali valori misurati Simulation Viene usato per simulare pressione, livello, portata e allarme/preallarme. Reset
Esperto	Expert	 Contiene tutti i parametri del dispositivo (compresi quelli già presenti in uno degli altri sottomenu). Il sottomenu "Expert" è strutturato secondo i blocchi funzione del dispositivo. Contiene i seguenti sottomenu: System Contiene tutti i parametri del dispositivo che non riguardano né la misura né l'integrazione in un sistema di controllo distribuito. Measurement Contiene tutti i parametri per la configurazione della misura. Communication Contiene i parametri dell'interfaccia PROFIBUS PA. Application Contiene tutti i parametri per la configurazione delle funzioni diverse dai processi di misura (ad es. il totalizzatore). Diagnosis Contiene tutti i parametri necessari a rilevare e analizzare eventuali errori operativi.

i

Per una panoramica dell'intero menu operativo: \rightarrow 🖹 113 ff.

Accesso diretto ai parametri

L'accesso diretto ai parametri è consentito solamente agli utenti con ruolo "Expert".

Nome parametro	Descrizione
Direct access (119)	Questa funzione consente di inserire il codice di accesso diretto.
	Immissione:Questa funzione consente di inserire il codice del parametro desiderato.
Percorso menu: Expert \rightarrow Direct access	Impostazione di fabbrica: 0

6.3.3 Utilizzo con il display del dispositivo (opzionale)

Per la visualizzazione e il controllo è disponibile un display a cristalli liquidi (LCD) a 4 righe. Il display on-site visualizza valori misurati, testi di dialogo, messaggi di guasto e avvisi. Per comodità d'uso, il display può essere prelevato dalla custodia (v. i passi da 1 a 3 in figura). Il display è connesso al dispositivo tramite un cavo da 90 mm (3.54 in).

Il display del dispositivo può essere ruotato a passi di 90° (v. i passi da 4 a 6 in figura). In base all'orientamento del dispositivo, questa possibilità semplifica le operazioni e la lettura dei valori misurati.



Funzioni:

- Visualizzazione del valore misurato a 8 cifre, inclusi segno e virgola decimale.
- Grafico a barre per la visualizzazione grafica del valore normalizzato di Analog Input Block
 (→ v. anche → 146, cap. 9.3.1 "Scaling the output value (Out Value)", grafico)
- Tre tasti di comando
- Menu guidato semplice ed esauriente grazie alla distinzione dei parametri in diversi livelli e gruppi
- Per facilitare la navigazione, a ogni parametro è assegnato un numero di identificazione a 3 cifre
- Possibilità di configurare il display in base a requisiti e alle preferenze personali, ad es. lingua, visualizzazione alternata, visualizzazione di altri valori misurati come la temperatura del sensore, la definizione del contrasto, ecc.
- Funzioni diagnostiche complete (messaggi di guasto e di preallarme, ecc.)





- Riga principale Valore 1
- 2
- 3 Simbolo Unità
- unita Grafico a barre Riga informazioni Tasti operativi
- 4 5 6 7

La tabella seguente mostra i simboli visualizzabili sul display on-site. Possono essere visualizzati contemporaneamente fino a quattro simboli.

Simbolo	Significato
ц.	Simbolo di blocco Il funzionamento del dispositivo è bloccato. Per sbloccare il dispositivo, $\rightarrow \triangleq 48$, Blocco/sblocco del funzionamento.
\$	Simbolo di comunicazione Trasferimento dati mediante comunicazione
.[Simbolo della radice (solo Deltabar M) Modalità di misura attiva "Flow measurement"
S	Messaggio di errore "Out of specification" Il dispositivo è utilizzato non rispettando le sue specifiche tecniche (ad es. durante il riscaldamento o la pulizia).
С	Messaggio di errore "Service mode" Il dispositivo è in modalità di servizio (ad es. durante una simulazione).
м	Messaggio di errore "Maintenance required" È richiesto un intervento di manutenzione. Il valore misurato è ancora valido.
F	Messaggio di errore "Failure detected" Si è verificato un errore operativo. Il valore misurato non è più valido.

Tasto/i operativo/i	Significato
+	 Scorrere l'elenco di selezione verso il basso Modificare numeri o caratteri in una funzione
-	 Scorrere l'elenco di selezione verso l'alto Modificare numeri o caratteri in una funzione
E	 Confermare l'immissione Passare alla voce successiva Selezionare una voce del menu e attivare la modalità di modifica
+ e E	Impostare il contrasto del display on-site: più alto
— e E	Impostare il contrasto del display on-site: più basso
+ e -	 Funzioni ESC: Uscita dalla modalità di modifica di un parametro senza salvare la modifica Si è ora nel menu a un livello di selezione: ogni volta che si premono simultaneamente i tasti, si risale di un livello nel menu.

Esempio operativo: parametri con un elenco delle opzioni

Esempio: selezione di "Deutsch" come lingua del menu.

	Language 00	00	Operazione
1	 English Deutsch 		La lingua impostata nel menu è "English" (valore predefinito). Il simbolo 🗸 vicino al testo del menu indica l'opzione che è attiva attualmente.
2	Deutsch		Selezionare "Deutsch" premendo ⊕ o ⊡.
	✔ English		
3	✓ Deutsch		 Selezionare per confermare. Il simbolo vicino al testo del menu indica l'opzione che è attiva attualmente ("Deutsch" è la lingua selezionata).
	Eligiisii		 Utilizzare E per uscire dalla modalità di modifica del parametro.

Esempio operativo: parametri definibili dall'utente

Esempio: regolazione del parametro "Set URV" da 100 mbar (1.5 psi) a 50 mbar (0.75 psi).

	Set URV	014	Operazione
1	100.000 mbar		Il display on-site visualizza il parametro da modificare. Il valore evidenziato in nero può essere modificato. L'unità "mbat" è definita con un altro parametro e non può essere modificata con questa voce del menu.
2	1 00.000 mbar		 Premere • □ per accedere alla modalità di modifica. La prima cifra è evidenziata in nero.
3	5 0 0 . 0 0 0 mbar		 Usare il tasto
4	50 0 .000 mbar		La terza cifra è evidenziata in nero e ora può essere modificata.
5	50 J. 000 mbar		 Utilizzare il tasto □ per passare al simbolo "+". Usare E per salvare il nuovo valore e uscire dalla modalità di modifica. → Vedere la voce successiva.
6	50.000 mbar		Il nuovo valore di fondo scala è 50,0 mbar (0.75 psi). – Utilizzare ▣ per uscire dalla modalità di modifica del parametro. – Utilizzare 관 o ⊡ per tornare al modalità di modifica.

Esempio operativo: accettazione della pressione presente

Esempio: regolazione della posizione di zero

	Pos	. zero adjust 0	07	Operazione
1	r	Abort		La regolazione della pressione per la posizione di zero è presente sul dispositivo.
		Confirm		
2		Confirm		Usare
	r	Abort		
3		Calibration was applied!		Accettare la pressione presente come posizione di regolazione dello zero premendo il tasto 匡. Il dispositivo conferma la regolazione e torna al parametro "Pos. zero adjust".
4	~	Abort		Utilizzare 🗉 per uscire dalla modalità di modifica del parametro.
		Confirm		

6.3.4 Utilizzo tramite FieldCare

FieldCare è uno strumento di Endress+Hauser per la gestione degli asset basato sulla tecnologia FDT. Con FieldCare, è possibile configurare tutti i dispositivi Endress+Hauser e anche quelli di altri produttori, se compatibili con lo standard FDT. I requisiti hardware e software sono reperibili in Internet: www.endress.com \rightarrow Search: FieldCare \rightarrow FieldCare \rightarrow Technical data.

FieldCare supporta le seguenti funzioni:

- Configurazione dei trasmettitori in modalità online e offline
- Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (upload/download): vedere il parametro "Download select." $\rightarrow \stackrel{\text{\cong}}{=} 123$ nel menu operativo o tramite Physical Block $\rightarrow \stackrel{\text{\cong}}{=} 160$.
- Documentazione del punto di misura
- Configurazione offline dei trasmettitori

i

- In modalità di misura "Level expert", i dati di configurazione generati dal caricamento FDT non possono essere nuovamente salvati (download FDT); vengono utilizzati esclusivamente per documentare la configurazione.
- Dato che non tutte le dipendenze dei dispositivi interni possono essere mappate in modalità offline, prima che i parametri vengano trasmessi al dispositivo è necessario verificarne la coerenza. A tal fine occorre portare i DIP switch all'impostazione di fabbrica (v. Figura → 🖹 40). Alla prima messa in servizio, "Download select." deve essere impostato su "Device replacement".
- Ulteriori informazioni su FieldCare sono reperibili su Internet (http://www.endress.com, Downloads, → Cercare: FieldCare).

6.3.5 Blocco/sblocco del funzionamento

Terminato l'inserimento dei parametri, la configurazione può essere protetta contro gli accessi non autorizzati.

Il blocco del funzionamento è indicato come segue:

- Dal simbolo 4 sul display on-site
- I parametri sono disabilitati in FieldCare e sul terminale portatile, per cui non è possibile modificarli. Indicato nel corrispondente parametro "Status locking".

È comunque possibile modificare i parametri relativi alle modalità di visualizzazione, ad es. **"Language (000)**".

i

Se il funzionamento viene bloccato mediante il DIP switch, può essere sbloccato solo mediante il DIP switch. Se il funzionamento viene bloccato tramite il menu operativo, il solo modo di sbloccarlo è di nuovo tramite il menu operativo.

Il parametro "Operator code (021)" serve a bloccare e sbloccare il dispositivo.

Nome parametro	Descrizione
Operator code (021) Scrittura	Utilizzare questa funzione per inserire un codice per bloccare o sbloccare il funzionamento.
Image: Box of the set of t	 Immissione: Per bloccare: inserire un numero per il codice di sblocco (campo dei valori: 19999). Per sbloccare: inserire il codice di accesso.
	L'impostazione di fabbrica del codice di sblocco è "0". Nel parametro "Code definition (023) " si può definire un altro codice di accesso. Se l'utente ha dimenticato il codice di sblocco, è possibile visualizzarlo inserendo il numero "5864".
	Impostazione di fabbrica: O

Il codice di sblocco è definito nel parametro "Code definition (023)".

Nome parametro	Descrizione
Code definition (023) Scrittura	Tale funzione permette di inserire un codice di accesso con il quale sbloccare il dispositivo.
$ \begin{array}{c} \hline \\ \\ Percorso: \\ Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow \\ Code definition \end{array} $	Immissione: • Un numero da 0 a 9999 Impostazione di fabbrica: 0

6.3.6 Ripristino delle impostazioni di fabbrica (reset)

Inserendo un determinato codice, è possibile resettare completamente o parzialmente i parametri alle impostazioni di fabbrica ("Enter reset code (124)"¹⁾). Inserire il codice nel parametro "Enter reset code (124)" (percorso: "Diagnosis" \rightarrow "Reset" \rightarrow "Enter reset code (124)").

Per il dispositivo sono disponibili diversi codici di reset. La seguente tabella riporta quali parametri sono resettati e con quali codici di reset. Per ripristinare i parametri alle impostazioni di fabbrica, il funzionamento deve essere sbloccato ($\rightarrow \equiv 48$).

i

Il reset non riguarda la configurazione specifica per il cliente eseguita in fabbrica (la specifica del cliente rimane in memoria). Se si desidera cambiare la configurazione specifica del cliente eseguita in fabbrica, contattare l'organizzazione di assistenza Endress+Hauser.

Codice di reset ¹⁾	escrizione ed effetto			
62	 Reset all'accensione (avvio a caldo) Il dispositivo viene riavviato. I dati vengono riletti nuovamente dalla EEPROM (il processore viene reinizializzato). Eventuali simulazioni vengono terminate. 			

¹⁾ Il valore predefinito per i singoli parametri è specificato nella descrizione del parametro (→ 🖹 121 ff)

Codice di reset ¹⁾	Descrizione ed effetto		
333	 Reset dell'utente Questo codice resetta tutti i parametri, tranne: Device tag (022) Operating hours (162) Lo trim sensor (131) Hi trim sensor (132) Event logbook Linearization table Eventuali simulazioni vengono terminate. Il dispositivo viene riavviato. 		
7864	 Reset totale Questo codice resetta tutti i parametri, tranne: Operating hours (162) Lo trim sensor (131) Hi trim sensor (132) Event logbook Eventuali simulazioni vengono terminate. Il dispositivo viene riavviato. 		

1) Da inserire in "Diagnosis" \rightarrow "Reset" \rightarrow "Enter reset code (124)"

6.4 Protocollo di comunicazione PROFIBUS PA

6.4.1 Architettura del sistema



Fig. 18: Architettura del sistema PROFIBUS

PC con scheda di interfaccia PROFIBUS (Profiboard/Proficard) e programma operativo FieldCare (master in classe 2)

2 PLC (master in classe 1)

- 3 Accoppiatore di segmento (convertitore di segnale DP/PA e unità alimentazione bus)
- 4 Altri misuratori e regolatori come le valvole
- 5 Resistore di terminazione PROFIBUS PA

i

Ulteriori informazioni su PROFIBUS PA sono disponibili nelle Istruzioni di funzionamento BA00034S "Direttive per la progettazione e messa in servizio del PROFIBUS DP/PA", le direttive della PNO e le norme IEC 61158, IEC 61784, EN 50170/DIN 19245 ed EN 50020 (modello FISCO).

6.4.2 Numero di dispositivi

- I dispositivi Endress+Hauser rispettano i requisiti del modello FISCO.
- A causa del basso consumo di corrente, se l'installazione viene eseguita in conformità a FISCO è possibile usare il seguente numero di dispositivi per ogni segmento bus:
 - Fino a 8 misuratori per applicazioni EEx ia, CSA ed FM IS
 - Fino a 31 misuratori in tutte le altre applicazioni, ad es. in aree sicure, EEx nA, ecc.

Il numero massimo di misuratori in un segmento bus dipende dal loro consumo di corrente, dalla potenza dell'accoppiatore bus e dalla lunghezza del bus richiesta.

6.4.3 Funzionamento

Per la configurazione del dispositivo sono disponibili speciali programmi di configurazione e operativi, come il programma operativo FieldCare di Endress+Hauser ($\rightarrow \triangleq 48$, "Utilizzo tramite FieldCare"). Questo programma consente di configurare PROFIBUS PA e i parametri dello specifico dispositivo. I blocchi funzione predefiniti consentono di accedere in modo uniforme ai dati della rete e dei dispositivi.

Numero di identificazione del dispositivo 6.4.4

Il parametro "Ident number sel (229)" consente all'utente di modificare il numero di identificazione.

Il numero di identificazione (Ident number (Ident Number)) deve seguire i seguenti criteri:

Valori di "Ident number sel"	Descrizione
0	Numero di identificazione specifico del profilo con stato "Classic" o
"0x9700"	"Condensed".
1	Numero di identificazione specifico del produttore (V3.02).
"0x1553", "0x1554", "0x1555"	Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M
127	Modalità di adattamento del dispositivo (il dispositivo può comunicare
"Auto. identification number	impiegando diversi numeri di identificazione), vedere "Gestione intelligente
(Auto.Id.Num.)"	dei dispositivi" (Gestione intelligente automatica dei dispositivi).
128	Numero di identificazione specifico del produttore (V3.00).
"0x1503", "0x151C"	Deltapilot M, Cerabar M

La sezione "Selezione automatica del numero di identificazione" (valore = 127) per il Profilo 3.02 è descritta nella sezione sulla gestione intelligente dei dispositivi (Gestione intelligente automatica dei dispositivi).

La scelta del numero di identificazione incide sullo stato e sui messaggi diagnostici ("Classic" o "Condensed"). I "vecchi" numeri di identificazione operano con lo stato "Classic" e i vecchi messaggi diagnostici.

I nuovi numeri di identificazione operano solo con lo stato "Condensed" e i nuovi messaggi diagnostici.

A seconda dei dati di configurazione dell'utente o del comportamento selezionato nel parametro "Cond.status diaq" del blocco fisico, il numero di identificazione del profilo opera sia con lo stato "Condensed" che con lo stato "Classic".

Il numero di identificazione può essere modificato soltanto se non sono in corso comunicazioni cicliche con il dispositivo.

La trasmissione ciclica dei dati e il corrispondente numero di identificazione del dispositivo restano invariati fino all'interruzione e ripristino della trasmissione ciclica dei dati o allo spegnimento del dispositivo. Al ristabilimento della trasmissione ciclica dei dati, il dispositivo usa l'ultimo valore del parametro "Ident number sel".

La scelta del numero di identificazione determina anche il numero di moduli assegnati durante la comunicazione ciclica. Tutti i blocchi vengono preventivamente instanziati internamente per tutti i dispositivi ma è possibile accedere soltanto ai moduli configurati a seconda dei valori inseriti nei dati master del dispositivo.

	Tabella dei bloccl	hi funzione:

Parametro: "Ident number sel"	0 (Specifico per profilo)	128 (Vecchio numero di identificazione)	127 (Numero di identificazione automatico)	1 (Nuovo numero di identificazione)
Cerabar M / Deltapilot M	3 blocchi (PB,TB,AI)	3 blocchi (PB,TB,AI)	Dipende dal numero di identificazione selezionato	6 blocchi (PB,TB,AI1, AI2,DAO_EH1, DAO_EH2)
	1 modulo (1xAI)	3 moduli (2xAI, 1xAO)	automaticamente.	4 moduli (2xAI, 2xDAO_EH)
Deltabar M	3 blocchi (PB,TB,AI)		Dipende dal numero di identificazione selezionato	7 blocchi (PB,TB,AI1, AI2,DAO_EH1,DAO_EH2,TOT)
	1 modulo (1xAI)		automaticamente.	5 moduli (2xAI, 2xDAO_EH, 1xTOT)

i

Se è configurato con un vecchio numero di identificazione (0x151C), il dispositivo passa automaticamente alla modalità di misura della pressione (Pressure). La modalità di misura del livello (Level) non è supportata nei vecchi misuratori di pressione della serie Cerabar M (0x151C).

Tabella dei numeri di identificazione:

	Numero di identificazione		Testo di selezione			Stato	Diagnostica	
Valore di "Ident number sel"	Cerabar M	Deltabar M	Deltapilot M	Cerabar M	Deltabar M	Deltapilot M		
0 (Specifico per profilo 3.x)	0x9700	0x9700	0x9700	0x9700	0x9700	0x9700	Stato Classic / Stato Condensed	Vecchi messaggi di diagnostica / Nuovi messaggi di diagnostica
128 (Vecchio numero di identificazione)	0x151C		0x1503	0x151C		0x1503	Stato Classic	Vecchi messaggi di diagnostica
127 (Modalità di adattamento)	0x1553 / 0x151C/ 0x9700	0x1554 / 0x9700	0x1555 / 0x1503/ 0x9700	Numero di identifica- zione auto- matico	Numero di identifica- zione auto- matico	Numero di identifica- zione auto- matico	Dipende dai numeri ID	Dipende dai numeri ID
1 (Nuovo numero di identificazione)	0x1553	0x1554	0x1555	0x1553	0x1554	0x1555	Stato Condensed	Nuovi messaggi di diagnostica

Gestione intelligente dei dispositivi (Gestione intelligente automatica dei dispositivi))

La gestione dei dispositivi PA intelligenti avviene adattando automaticamente il numero di identificazione del dispositivo. Questo consente di sostituire i vecchi dispositivi con i nuovi modelli senza dovere modificare il PLC, consentendo la transizione dalla tecnologia di un dispositivo installato ad una tecnologia più avanzata senza interrompere il processo. Con l'opzione "Automatic Identification Number Selection", il comportamento e le regole (diagnostica, comunicazione ciclica, ecc.) rimangono uguali a quelli di un numero di identificazione statico. Il numero di identificazione viene selezionato in automatico in base al frame di richiesta riconosciuto -"Set Slave Parameter" o "Set Slave Address". È ammesso modificare il numero di identificazione in due specifici stati di transizione del dispositivo ovvero dopo Set Slave Address (SAP 55) e dopo Set Slave Parameter (SAP 61), e solo se il numero di identificazione è riportato nella tabella precedente. Se il numero di identificazione è indefinito e il selettore è impostato su "Automatic", dopo un frame "Get Slave Diagnose" il dispositivo restituisce un valore diagnostico del numero di identificazione compatibile con il dispositivo. Ad ogni nuovo frame "Get Slave Diagnose", il dispositivo restituisce un altro numero di identificazione compatibile con il dispositivo fino a quando il PLC non trasmette un frame "Set Slave Address" o "Set Slave Parameter" con un numero di identificazione noto.

6.4.5 Identificazione e indirizzamento del dispositivo

Prendere nota di quanto segue:

- Occorre assegnare un indirizzo a ciascun dispositivo PROFIBUS PA. Il sistema di controllo/ master riconosce il misuratore soltanto quando l'indirizzo è correttamente configurato.
- In ciascuna rete PROFIBUS PA ogni indirizzo deve essere univoco.
- Gli indirizzi validi sono compresi nel campo 0 ... 125.
- L'indirizzo 126, che è configurato in fabbrica, può essere usato per controllare il funzionamento del dispositivo e collegarlo ad una rete PROFIBUS PA in uso.
 Successivamente, questo indirizzo deve essere modificato per aggiungere altri dispositivi.
- Tutti i dispositivi in uscita dalla fabbrica presentano l'indirizzo 126 e l'indirizzamento software.
- Il programma operativo FieldCare viene fornito con l'indirizzo predefinito 1.

Esistono due modi per assegnare l'indirizzo del dispositivo a un Cerabar/Deltabar/Deltapilot:

- Tramite un programma operativo del master DP in classe 2, come FieldCare oppure
- In loco utilizzando i DIP switch.



Fig. 19: Configurazione dell'indirizzo del dispositivo mediante i DIP switch

Se necessario, rimuovere il display on-site (opzionale)

Impostare l'indirizzo hardware tramite i DIP switch

Indirizzamento hardware

L'indirizzamento hardware è configurato come segue:

- 1. Impostare il DIP switch 8 (SW/HW) su "Off".
- 2. Configurare l'indirizzo con i DIP switch 1 ... 7.
- 3. Affinché la modifica all'indirizzo diventi effettiva occorre attendere 10 secondi. Il dispositivo viene riavviato.

DIP switch	1	2	3	4	5	6	7
Valore quando impostato su "On"	1	2	4	8	16	32	64
Valore quando impostato su "Off"	0	0	0	0	0	0	0

Indirizzamento software

L'indirizzamento software è configurato come segue:

- 1. Impostare il DIP switch 8 (SW/HW) su "On" (impostazione di fabbrica)
- 2. Il dispositivo viene riavviato.
- 3. Il dispositivo indica il suo attuale indirizzo. Impostazione di fabbrica: 126
- Configurare l'indirizzo mediante il programma di configurazione. Per informazioni sulla modalità di inserimento di un nuovo indirizzo tramite FieldCare vedere la sezione seguente. Per altri programmi operativi, consultare le relative Istruzioni di funzionamento.

Impostazione di un nuovo indirizzo tramite FieldCare. Il DIP switch 8 (SW/HW) è impostato su "On" (SW):

- 1. Selezionare il DTM di comunicazione "PROFIdtm DPV1" di Profibus DP nel menu "Device operation" → "Add device".
- Cliccare una volta con il mouse per selezionare il DTM di comunicazione Profibus DP e, nel menu "Tools", selezionare → "Scanning tools" → "Create network". La rete viene scansionata e un dispositivo precedentemente connesso viene segnalato con un indirizzo attivo (ad es. 126: indirizzo predefinito).
- 3. Occorre scollegare il dispositivo dal bus per potergli assegnare un nuovo indirizzo. A tal fine, accedere al menu "Device operation" e selezionare "Disconnect".
- 4. Cliccare una volta con il mouse per selezionare il DTM di comunicazione di Profibus DP e nel menu "Device operation", selezionare → "Device functions" → "Additional functions" → "Set device station address". Viene visualizzata la schermata "PROFIdtm DPV1 (Set Device Station Address)". Inserire sia il vecchio che il nuovo indirizzo e selezionare "Set" per confermare. Il nuovo indirizzo viene assegnato al dispositivo.
- 5. Cliccare una volta con il mouse per selezionare il DTM di comunicazione di Profibus DP e nel menu "Device operation", selezionare → "Device functions" → "Additional functions" → "Edit DTM station addresses...". Viene visualizzata la schermata "PROFIdtm DPV1 (Edit DTM station addresses...)". Inserire l'indirizzo del dispositivo precedentemente configurato e selezionare "Apply" per confermare. Il nuovo indirizzo viene assegnato al dispositivo.
- 6. Cliccare una volta con il mouse per selezionare il DTM del dispositivo. Il dispositivo viene gestito online tramite "Device operation" → "Connect".

6.4.6 Integrazione del sistema

Dati master del dispositivo (file GSD)

Dopo la messa in servizio, il dispositivo può essere integrato nel sistema mediante il master in classe 2 (FieldCare). Per l'integrazione dei dispositivi da campo nel sistema bus, il sistema PROFIBUS PA necessita di una descrizione del dispositivo come, ad esempio, ID del dispositivo, numero di identificazione (Ident_Number), funzioni di comunicazione supportate, struttura del modulo (combinazione di telegrammi ciclici in ingresso e in uscita) e significato dei bit di diagnostica.

Questi dati si trovano nel Device Master File (GSD), messo a disposizione del master PROFIBUS DP (ad esempio il PLC) quando si esegue la messa in servizio del sistema di comunicazione.

Possono essere integrati anche dei bitmap del dispositivo, che sono indicati con delle icone nell'albero della rete.

Quando si impiegano dispositivi che supportano il profilo "dispositivi PA" sono possibili le seguenti versioni di GSD:

- Deltapilot M:
 - GSD specifico del produttore, numero di identificazione (Ident_Number): 0x1555: Questo GSD garantisce una funzionalità illimitata del dispositivo da campo. Tutte le funzioni e i parametri di processo specifici del dispositivo sono quindi disponibili.
 GSD specifico del produttore, numero di identificazione: 0x1503:
 - Il dispositivo si comporta come un Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52, DB53. \rightarrow Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00164F.
- Deltabar M:
 - GSD specifico del produttore, numero di identificazione (Ident_Number): 0x1554: Questo GSD garantisce una funzionalità illimitata del dispositivo da campo. Tutte le funzioni e i parametri di processo specifici del dispositivo sono quindi disponibili.
- Cerabar M:
 - GSD specifico del produttore, numero di identificazione (Ident_Number): 0x1553: Questo GSD garantisce una funzionalità illimitata del dispositivo da campo. Tutte le funzioni e i parametri di processo specifici del dispositivo sono quindi disponibili.
 - GSD specifico del produttore, numero di identificazione: 0x15C1: Il dispositivo si comporta come un Cerabar M PMC41, PMC45, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48.
 - \rightarrow Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00222P.
- GSD del profilo:

In alternativa al GSD specifico del produttore, la PNO mette a disposizione un file database generale con il nome PA139700.gsd per dispositivi con un Analog Input Block. Questo file consente la trasmissione del valore principale. Non è supportata la trasmissione di un 2° valore ciclico o di un valore visualizzato. Se un sistema è messo in servizio con l GSD del profilo, è possibile scambiare dispositivi di produttori diversi.

Nome del dispositivo	Commenti	Numero di identificazione (Ident_Number) ¹⁾	GSD	File tipo	Bit map
Tutti	GSD del profilo	0x9700	PA139700.gsd		
Deltapilot M PROFIBUS PA	GSD specifici del dispositivo	0x1555 ²⁾	EH3x1555.gsd		EH_1555_d.bmp/.dib EH_1555_n.bmp/.dib EH_1555_s.bmp/.dip
	GSD specifico del dispositivo, Il dispositivo si comporta come un Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52, DB53. → Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00164F.	0x1503 ²⁾	EH3_1503.gsd EH3x1503.gsd	EH31503x.200	EH_1503_d.bmp/.dib EH_1503_n.bmp/.dib EH_1503_s.bmp/.dip
Deltabar M PROFIBUS PA	GSD specifici del dispositivo	0x1554 ²⁾	EH3x1554.gsd		EH_1554_d.bmp/.dib EH_1554_n.bmp/.dib EH_1554_s.bmp/.dip
Cerabar M PROFIBUS PA	GSD specifici del dispositivo	0x1553 ²⁾	EH3x1553.gsd		EH_1553_d.bmp/.dib EH_1553_n.bmp/.dib EH_1553_s.bmp/.dip
	GSD specifico del dispositivo, Il dispositivo si comporta come un Cerabar M PMC41, PMC45, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48. → Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00222P.	0x151C ²⁾	EH3_151C.gsd EH3x151C.gsd	EH3151Cx.200	EH_151C_d.bmp/.dib EH_151C_n.bmp/.dib EH_151C_s.bmp/.dip

Possono essere utilizzati i seguenti Device Master File (GSD):
--	----

 Utilizzare il parametro "Ident number sel" per selezionare il numero di identificazione appropriato Percorso FieldCare/onsite display: Setup → Extended setup or Expert → Communication → PB-PA config

2) A ciascun dispositivo viene assegnato un numero di identificazione dalla PROFIBUS User Organization (PNO). Da questo deriva il nome del Device Master File (GSD). Per Endress+Hauser, questo numero di identificazione inizia con l'ID del produttore "15xx".

L'impostazione di fabbrica del parametro "Ident number sel" è "Auto.ID.Num" (modalità di adattamento). La modalità di adattamento consente l'identificazione/integrazione automatica nel sistema di controllo.

Il parametro "Ident number sel" può essere modificato solo se il dispositivo non è incluso nella comunicazione ciclica (non messo in servizio nel PLC) o se la comunicazione ciclica del PLC è impostato su "Stop". Se si effettua comunque un tentativo per modificare il parametro tramite un programma di configurazione, come FieldCare, il comando viene ignorato.

I Device Master File (GSD) per dispositivi Endress+Hauser sono acquisibili come segue:

- Sito web di Endress+Hauser: http://www.endress.com \rightarrow Downloads \rightarrow Cercare "GSD"
- Internet PNO: http://www.profibus.com (Products Product Guide)
- Su CD-ROM da Endress+Hauser, codice d'ordine: 56003894

I Device Master Files (GSD) di profilo della PNO sono acquisibili come segue:

Internet PNO: http://www.profibus.com (Products – Profile GSD Library)

Struttura della directory dei file GSD di Endress+Hauser

Per dispositivi da campo Endress+Hauser con interfaccia PROFIBUS PA, tutti i dati necessari per la configurazione sono contenuti in un file compresso. Dopo la decompressione del file, viene generata la seguente struttura:

Cerabar_M/PA/Profile3/Revision1.0/	\rightarrow	BMP/	\rightarrow	Eh1553_d.bmp
				Eh1553_n.bmp
				Eh1553_s.bmp
	\rightarrow	DIB/	\rightarrow	Eh1553_d.dib
				Eh1553_n.dib
				Eh1553_s.dib
	\rightarrow	GSD/	\rightarrow	Eh3x1553.gsd
	\rightarrow	Info/	\rightarrow	Liesmich.pdf
				Readme.pdf
Deltabar_M/PA/Profile3/Revision1.0/	\rightarrow	BMP/	\rightarrow	Eh1554_d.bmp
				Eh1554_n.bmp
				Eh1554_s.bmp
	\rightarrow	DIB/	\rightarrow	Eh1554_d.dib
				Eh1554_n.dib
				Eh1554_s.dib
	\rightarrow	GSD/	\rightarrow	Eh3x1554.gsd
	\rightarrow	Info/	\rightarrow	Liesmich.pdf
				Readme.pdf
Deltapilot_M/PA/Profile3/Revision1.0/	\rightarrow	BMP/	\rightarrow	Eh1555_d.bmp
				Eh1555_n.bmp
				Eh1555_s.bmp
	\rightarrow	DIB/	\rightarrow	Eh1555_d.dib
				Eh1555_n.dib
				Eh1555_s.dib
	\rightarrow	GSD/	\rightarrow	Eh3x1555.gsd
	\rightarrow	Info/	\rightarrow	Liesmich.pdf
				Readme.pdf

- La revisione x.x indica la corrispondente versione del dispositivo.
- Informazioni relative all'implementazione del trasmettitore da campo ed eventuali dipendenze del software del dispositivo sono disponibili nella cartella "Info". Prima della configurazione, leggere attentamente queste informazioni.
- I bitmap specifici del dispositivo sono disponibili nelle directory "BMP" e "DIB". Il loro utilizzo dipende dal software di configurazione utilizzato.

Uso dei Device Master Files (GSD)

I Device Master File (GSD) devono essere integrati in una specifica sottodirectory del software di configurazione PROFIBUS DP del PLC utilizzato. A seconda del software utilizzato, questi dati possono essere copiati nella directory specifica del programma o importati nel database utilizzando una funzione di importazione nel software di configurazione.

Informazioni dettagliate sulle directory nei quali occorre salvare i Device Master File (GSD) sono fornite nella descrizione del software di configurazione utilizzato.

6.4.7 Scambio ciclico di dati

Modello a blocchi



Fig. 20:

Il modello a blocchi mostra i dati che possono essere trasmessi tra il misuratore e il master in classe 1 (ad es. PLC) durante lo scambio ciclico di dati. Utilizzando il software di configurazione del proprio PLC, compilare il telegramma dati ciclico con l'ausilio dei moduli (-> vedere anche "Moduli per il diagramma dati ciclico" in questa sezione). I parametri, scritti in LETTERE MAIUSCOLE, sono parametri del programma operativo (ad es. PLC) utilizzabili per effettuare le impostazioni del telegramma dati ciclico o per visualizzare i valori (-> vedere anche "Descrizione dei parametri" in questa sezione).

Blocchi funzione

Per descrivere i blocchi funzione di un dispositivo e specificare l'accesso ai dati in modo uniforme. PROFIBUS utilizza blocchi funzione predefiniti.

Sono implementati i seguenti blocchi:

Physical Block:

Physical Block contiene funzioni specifiche del dispositivo, quali tipo di dispositivo, produttore, versione, ecc. oltre a funzioni quali gestione di protezione scrittura e commutazione dei numeri ID (Ident_Number)

Transducer Block:

Transducer Block contiene tutti i parametri di misura e specifici del dispositivo.

– Cerabar M e Deltapilot M:

Transducer Block contiene il principio di misura della pressione per l'uso come trasmettitore di pressione e livello.

- Deltabar M:
- Transducer Block contiene il principio di misura della pressione differenziale per l'uso come trasmettitore di pressione, portata e livello.
- Analog Input Block (blocco funzione):

Analog Input Block contiene le funzioni di elaborazione del segnale del valore misurato come la scala, i calcoli delle funzioni speciali, la simulazione, ecc.

Il grafico che segue illustra la struttura dell'Analog Input Block standard:



Totalizer Block (blocco funzione) (Deltabar M):

Il Totalizer Block contiene le funzioni di elaborazione del segnale del valore misurato da totalizzare come, ad esempio, portata, scala, calcoli delle funzioni speciali, simulazione, ecc. Il grafico che segue illustra la struttura del Totalizer Block standard:



Analog Output Block (blocco funzione)

DAO_EH Block è un Analog Output Block specifico di Endress+Hauser utilizzato per trasmettere valori esterni dal PLC al dispositivo e visualizzarli sul display. Il blocco contiene le funzioni di elaborazione del segnale che trasformano il valore esterno (IN) nel valore di uscita (Out Value).

Il grafico che segue illustra la struttura dell'Analog Output Block specifico di Endress+Hauser:



Descrizione dei parametri

Nome parametro	Descrizione
Output value (OUT Value) (Analog Input Block 1)	Questo parametro visualizza il valore digitale di Output value (OUT Value) di Analog Input Block 1. La selezione del canale (Channel Entry) è collegata permanentemente al valore primario. Percorso FieldCare: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog input 1 \rightarrow AI parameter Percorso sul display on-site: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog input 1
Output value (OUT Value) (Analog Input Block 2)	Questo parametro visualizza il valore digitale di Output value (OUT Value) di Analog Input Block. I seguenti valori misurati del dispositivo sono collegati tramite il canale. Per Cerabar M e Deltapilot M: "Meas. pressure", "Level before lin." e Temperature Per Deltabar M: "Meas. pressure", "Level before lin." e Totalizer 1 Percorso FieldCare: Expert → Communication → Analog input 2 → AI parameter Percorso sul display on-site: Expert → Communication → Analog input 2
Totalizer 1 (Totalizer Block) (Deltabar M)	Questo parametro visualizza il valore digitale di Output value (OUT Value) di Totalizer Block. La selezione del canale (canale) è collegata permanentemente al valore misurato di portata. Percorso FieldCare: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow TOT parameter Percorso sul display on-site: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Totalizer 1
Input value (IN Value) (Analog Output Block 1)	Il PLC invia questo valore al dispositivo. La selezione del canale (canale) è collegata permanentemente a Ext. value 1. "Ext. value 1" può essere visualizzato sul display on-site (v. questa tabella, Display mode). Percorso FieldCare: Expert → Communication → Analog output 1 → AO parameter Expert → Communication → Physical Block → PB parameter → Display value Percorso sul display on-site: Expert → Communication → Analog output 1

Nome parametro	Descrizione					
Input value (IN Value) (Analog Output Block 2)	Il PLC invia questo valore al dispositivo. La selezione del canale (canale) è collegata permanentemente a Ext. value 2. "Ext. value 2" può essere visualizzato sul display on-site (v. questa tabella, Display mode). Questo canale viene utilizzato da Cerabar M e Deltapilot M per visualizzare e/o trasmettere la pressione differenziale elettrica calcolata. Nel caso di Deltabar M, serve solo a fini di visualizzazione (temperatura esterna, prevalenza). Percorso FieldCare: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog output 2 \rightarrow AO parameter Percorso per display on-site: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog output 2 Percorso per display on-site: e FieldCare Expert \rightarrow Application					
Display mode	Utilizzare questo parametro per specificare se dovrebbe essere visualizzato il valore principale (valore primario) o Ext. value 1 o se il display dovrebbe mostrare in alternanza questi valori ed 'Ext. value 2'. I moduli appropriati (DAO_EH) devono essere configurati ciclicamente per visualizzare i valori esterni provenienti dal PLC in modo alternato. Percorso FieldCare: Lettura/Funz. Percorso sul display on-site: Lettura/Funz.					
	 Opzioni: Main value only: sul display on-site viene visualizzato il valore principale (primario). Ext. value 1 only: sul display on-site viene visualizzato un valore proveniente dal PLC (v. → 20). All alternating: il display mostra in alternanza il valore principale, Ext. value 1 ed Ext. value 2. Anche un valore precedentemente configurato tramite "Add. disp. value" viene visualizzato in alternanza con gli altri valori sul display. 					
	 Esempio Deltapilot M/Cerabar M per l'opzione "Ext. value 1": Due dispositivi Deltapilot M o Cerabar M misurano la perdita di carico attraverso il filtro. La pressione differenziale si forma nel PLC. Usando l'opzione "Ext. value 1", assegnare questo valore calcolato al display on-site. 					
	 Esempio Deltabar M per l'opzione "Ext. value 1": Un dispositivo Deltabar M misura una portata volumetrica. La temperatura e la pressione vengono anche rilevate contemporaneamente sul parametro di misura. Tutti questi valori misurati vengono trasmessi ad un PLC. Il PLC calcola la massa di vapore in base ai valori rilevati di portata volumetrica, temperatura e pressione. Usando l'opzione "Ext. value 1", assegnare questo valore calcolato al display on-site. 					
	Impostazione di fabbrica: Main value only 					

Moduli per il diagramma dati ciclico

Per il diagramma dati ciclico, nel misuratore sono disponibili i seguenti moduli:

- Output value (OUT Value) (Analog Input Block 1) A seconda della modalità di misura selezionata, qui viene trasmesso un valore di pressione, portata o livello.
- Output value (OUT Value) (Analog Input Block 2)
 A seconda dell'opzione selezionata, qui viene trasmesso il valore della pressione misurata, del livello prima della linearizzazione, della temperatura del sensore o del totalizzatore 2.
- Totalizer 1 (Totalizer Block) (Deltabar M) A seconda della modalità di misura della portata selezionata, il valore del totalizzatore 1 viene trasmesso qui.
- Input value (IN Value) (Analog Output Block 1) Può essere qualsiasi valore trasmesso dal PLC al dispositivo. Questo valore può essere visualizzato anche sul display on-site (Ext. value 1).
- Input value (IN Value) (Analog Output Block 2)
 Può essere qualsiasi valore trasmesso dal PLC al dispositivo. Questo valore può anche essere mostrato in alternanza con un altro valore sul display on-site (Ext. value 2) o utilizzato per calcolare la pressione differenziale.

POSIZIONE LIBERA

Selezionare questo modulo vuoto se, nel telegramma dati, non deve essere usato un valore.

Struttura dei dati in uscita - PLC

Con il servizio Data_Exchange, un PLC può scrivere i dati in uscita al misuratore nel telegramma di chiamata. Il telegramma dati ciclico presenta la seguente struttura:

Indice	Dati in uscita	Accesso ai dati	Formato dati/commenti
0, 1, 2, 3	Input value (IN Value) (Analog Output Block 1)	Scrittura	Numero a virgola mobile a 32 bit (IEEE 754)
4	Input status (IN Status) (Analog Output Block 1)	Scrittura	ightarrow Vedere la sezione "Codici di stato"
5, 6, 7, 8	Input value (IN Value) (Analog Output Block 2)	Scrittura	Numero a virgola mobile a 32 bit (IEEE 754)
9	Input status (IN Status) (Analog Output Block 2)	Scrittura	ightarrow Vedere la sezione "Codici di stato"

Struttura dei dati in ingresso dallo strumento di misura - PLC

Con il servizio Data_Exchange, un PLC può leggere i dati in ingresso dal misuratore nel telegramma di risposta. Il telegramma dati ciclico presenta la seguente struttura:

Indice	Dati in ingresso	Accesso ai dati	Formato dati/commenti
0, 1, 2, 3	Valore di uscita (valore OUT) (Ingresso analogico 1)	Lettura	Numero a virgola mobile a 32 bit (IEEE 754)
4	Output status (OUT Status) (Analog Input 1)	Lettura	ightarrow Vedere la sezione "Codici di stato"
5, 6, 7, 8	Output value (OUT Value) (Analog Input 2)	Lettura	Numero a virgola mobile a 32 bit (IEEE 754)
9	Output status (OUT Status) (Analog Input 2)	Lettura	ightarrow Vedere la sezione "Codici di stato"
10, 11, 12, 13	Totalizer 1 value (Totalizer) (Deltabar M)	Lettura	Numero a virgola mobile a 32 bit (IEEE 754)
14	Totalizer 1 status (Totalizer) (Deltabar M)	Lettura	\rightarrow Vedere la sezione "Status codes"

Codici di stato

I dispositivi Cerabar M, Deltapilot M e Deltabar M supportano la funzione "Condensed status" come definita nella specifica PNO. È tuttavia supportato anche lo stato "Classic" per garantire la compatibilità con i dispositivi meno recenti della Serie M e a causa del numero di identificazione dello specifico profilo (Profile Specific Ident. Number).

Il tipo di stato viene selezionato in base al numero di identificazione del dispositivo:

- Lo stato "Classic" viene abilitato se il numero di identificazione (Ident number) è impostato su 0x151C (Cerabar M PMC4x, PMP4x)/0x1503 (Deltapilot S DB5x)/0x9700 (numero di identificazione specifico per Profile 3.x).
- Lo stato "Condensed" viene abilitato se il numero di identificazione (Ident number) è impostato su 0x1553 (Cerabar M s1)/0x1554 (Deltabar M s1)/0x1555 (Deltapilot M s1)/0x9700 (numero di identificazione specifico per Profile 3.02).

Se viene selezionato il numero di identificazione del profilo, il tipo di stato può essere impostato con il parametro "Cond.status diag".

Lo stato "Condensed" e/o "Classic" e i relativi stati attivi correnti vengono visualizzati in "Physical Block" nel parametro "Feature".

Il misuratore supporta i seguenti codici di stato per i parametri dei valori in uscita di Analog Input Block e Totalizer Block:

Codice di stato	Stato dispositivo	Significato	Valore in uscita (OUT Value) (Analog Input 1)	Valore in uscita (OUT Value) (Analog Input 2)	Totalizzatore 1 (Totalizer) (Deltabar M)
0000 0000	BAD	Non specifico	X ¹⁾	X ¹⁾	-
0000 0100	BAD	Errore di configurazione (ad esempio regolazione non eseguita correttamente)	X ¹⁾	X ¹⁾	Х
0000 1100	BAD	Errore del dispositivo	X ¹⁾	X ¹⁾	Х
0001 0000	BAD	Errore sensore	X ¹⁾	X ¹⁾	-
0001 1100	BAD	Fuori servizio (Target mode)	Х	Х	Х
0100 0000	UNCERTAIN	Non specifico	Х	Х	Х
0100 0100	UNCERTAIN	Ultimo valore valido (Failsafe mode =1)	Х	Х	Х
0100 1000	UNCERTAIN	Valore sostitutivo (Failsafe mode = 0)	Х	Х	Х
0100 1100	UNCERTAIN	Valore iniziale (Failsafe mode = 1)	Х	Х	Х
0101 1000	UNCERTAIN	Anomalia	Х	Х	Х
0101 1100	UNCERTAIN	Errore di configurazione (ad esempio aumento non monotonico della tabella di linearizzazione)	Х	Х	Х
0101 0011	UNCERTAIN	Taratura sensore - costante	Х	Х	Х
0101 0010	UNCERTAIN	Taratura sensore - superamento soglia massima	Х	Х	Х
0101 0010	UNCERTAIN	Taratura sensore - mancato raggiungimento soglia minima	Х	Х	Х
0101 0000	UNCERTAIN	Taratura sensore	Х	Х	Х
0110 0000	UNCERTAIN	Valore simulazione	Х	Х	Х
1000 0000	GOOD	Corretto	Х	Х	Х
1000 1000	GOOD	Soglia di preallarme	Х	Х	Х
1000 1001	GOOD	Soglia di preallarme - superamento soglia massima	Х	Х	Х
1000 1010	GOOD	Soglia di preallarme - mancato raggiungimento soglia minima	Х	Х	Х
1000 1100	GOOD	Soglia di allarme	Х	Х	Х
1000 1101	GOOD	Soglia di allarme - superamento soglia massima	Х	Х	Х
1000 1110	GOOD	Soglia di allarme - mancato raggiungimento soglia minima	Х	Х	Х

Stato Classic

1) Solo in caso di comportamento anomalo ingresso analogico = 2 ("Stato BAD")

Stato Condensed

Il principale motivo per l'implementazione della modalità di stato "Condensed" in Profibus PA Profile 3.02 è chiarire gli eventi diagnostici risultanti dall'uso in PCS/DCS e nella stazione operativa.

Inoltre, questa funzione implementa anche i requisiti di NE 107.

I seguenti codici di stato "Condensed" vengono configurati mediante il dispositivo.

Codice di stato ¹⁾	Stato dispositivo	Significato	Valore in uscita (OUT Value) (Analog Input 1)	Valore in uscita (OUT Value) (Analog Input 2)	Totalizzatore 1 (Totalizer) (Deltabar M))
0010 01xx	BAD ²⁾	Allarme di manutenzione, presente diagnostica avanzata	Х	Х	Х
0010 10xx	BAD ²⁾	Errore di processo, manutenzione non necessaria	X ³⁾	X ³⁾	X ⁴⁾
0011 11xx	BAD ²	Controllo funzionale / superamento locale	X ³⁾	X ³⁾	Х
0010 0011	BAD ²⁾	Spegnimento	Х	Х	Х
0111 1011	UNCERTAIN	Errore di processo, manutenzione non necessaria - valore di soglia costante	Х	Х	Х
0111 1010	UNCERTAIN	Errore di processo, manutenzione non necessaria - superato valore di soglia massima	Х	Х	Х
0111 1001	UNCERTAIN	Errore di processo, manutenzione non necessaria - mancato raggiungimento valore di soglia minima	Х	Х	Х
0111 1000	UNCERTAIN	Errore di processo, manutenzione non necessaria	Х	Х	Х
0110 10xx	UNCERTAIN	Necessaria manutenzione	Х	Х	Х
0100 1011	UNCERTAIN	Valore sostitutivo	Х	Х	Х
0100 1111	UNCERTAIN	Valore iniziale			Х
0111 0011	UNCERTAIN	Valore simulato, avvio	Х	Х	Х
0111 0100	UNCERTAIN	Valore simulato, fine	Х	Х	Х
1000 0000	GOOD	Corretto	Х	Х	Х
1011 1100	GOOD	Verifica funzionale	Х	Х	Х

1) Variabile x: 0 o 1

2) Vedere \rightarrow cap. 11.2.1

3) Solo in caso di comportamento anomalo ingresso analogico = 2 ("Stato BAD")

4) Solo se il parametro "Total. 1 failsafe" è impostato su 1 ("Hold") o 0 ("Run")

6.4.8 Scambio dati aciclico

Lo scambio aciclico dei dati viene usato:

- Per trasmettere i parametri durante le procedure di messa in servizio e manutenzione
- Per visualizzare le variabili misurate non contenute nel diagramma dati ciclico.

Con l'uso dello scambio aciclico di dati, è possibile modificare i parametri del dispositivo anche quando quest'ultimo è impegnato nello scambio ciclico di dati con un PLC.

Si distinguono due tipi di scambio aciclico di dati:

- Comunicazione aciclica mediante il canale C2 (MS2)
- Comunicazione aciclica mediante il canale C1 (MS1)

Comunicazione aciclica mediante il canale C2 (MS2)

Nella comunicazione mediante il canale C2, un master apre un canale di comunicazione mediante un cosiddetto SAP (Service Access Point) per accedere al dispositivo. Un master supporta la comunicazione aciclica mediante il canale C2 è denominato master in classe 2. FieldCare, ad esempio è un master in classe 2.

Il master deve acquisire tutti i parametri del dispositivo prima che i dati possano essere scambiati tramite PROFIBUS.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Un programma di configurazione nel master che accede ai parametri mediante indirizzi di slot e indice (ad es. FieldCare)
- Una componente software (DTM: Device Type Manager)

Il DTM è indicato sul FieldCare CD.

Limitazioni:

- Il numero di master in classe 2 che possono comunicare simultaneamente con un dispositivo è limitato al numero di SAP disponibili per questa comunicazione. Il dispositivo supporta la comunicazione MS2 con due SAP. Verificare che diversi master non possano accedere in scrittura agli stessi dati considerato che, in tal caso, la coerenza dei dati non può essere garantita.
- L'uso del canale C2 per lo scambio aciclico di dati aumenta i tempi ciclo del sistema bus. Di questo occorre tener conto quando si programma il sistema di controllo.

Comunicazione aciclica mediante il canale C1 (MS1)

Con la comunicazione aciclica mediante il canale C1, un master che comunica già ciclicamente con il dispositivo apre anche un canale di comunicazione aciclica tramite SAP 0x33 (SAP speciale per MS1). Il master può quindi leggere o scrivere aciclicamente i parametri com un master in classe 2 mediante indirizzi di slot e indice. Il dispositivo supporta la comunicazione MS1 con un SAP.

AVVISO

I moduli di memoria sono previsti solo per un numero di scritture limitato.

I parametri scritti aciclicamente sono salvati come dati permanenti nei moduli di memoria (ad es. EEPROM, flash). I moduli di memoria sono progettati soltanto per un numero di scritture limitato che nel normale funzionamento senza MS1 (durante la configurazione) non è raggiungibile nemmeno in remoto. Questo valore può essere rapidamente superato a causa di un'errata programmazione e di conseguenza il tempo operativo di un dispositivo può ridursi drasticamente.

Nel programma dell'applicazione, evitare la scrittura permanente di parametri, come per ogni ciclo di programma.

6.4.9 Tabelle slot/indici

I parametri del dispositivo sono elencati nelle seguenti tabelle. È possibile accedere ai parametri mediante il numero di slot e di indice. Ciascun singolo blocco contiene parametri standard, parametri del blocco e parametri specifici del produttore.

Se come programma operativo si utilizza FieldCare, come interfaccia utente sono disponibili schermate di immissione.

Indicazioni generali

Tipo oggetto

- Record: contiene le strutture dei dati (DS)
- Array: gruppo di un certo tipo di dati
- Simple: contiene singoli tipi di dati, ad es. float

Tipo dati

- DS: struttura dei dati, contiene tipi di dati come Unsigned8, OctetString, ecc.
- Float: formato IEEE 754
- Integer:
 - Integer8: campo di valori = $-128 \dots 127$
 - Integer16: campo di valori = 32768 ... 32767
 - Integer32: campo di valori = -2^{31} ... $(2^{31}-1)$
- OctetString: codifica binaria
- VisibleString: codifica ASCII
- Unsigned:
 - Unsigned8: campo di valori = 0 ... 255
 - Unsigned16: campo di valori = 0 ... 65535
 - Unsigned32: campo di valori = 0 ... 4294967295

Classe storage

- Cst: parametro costante
- D: parametro dinamico
- N: parametro non volatile
- S: parametro statico

Physical Block

Parametro	Slot	Indice	Tipo	Tipo dati	Dimensioni	Classe storage	Let-	Scrit-	Pagina
			oggetto	-	(byte)		tura	tura	5
Parametri standard Physical Block						L			
Block object	0	16	Record	DS-32	20	Cst	х		→ 🖹 150
Static rev. no.	0	17	Simple	Unsigned16	2	N	х		→ 🖹 150
Device tag	0	18	Simple	VisibleString	32	S	х	х	→ 🖹 150
Strategy	0	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 151
Alert key	0	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 151
Target mode	0	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 151
Block mode	0	22	Record	DS-37	3	D	х		→ 🖹 151
Alarm summary	0	23	Record	DS-42	8	D	х		→ 🖹 151
Firmware version	0	24	Simple	VisibleString	16	Cst	х		→ 🖹 151
Hardware rev.	0	25	Simple	VisibleString	16	Cst	х		→ 🖹 151
Manufacturer ID	0	26	Simple	Unsigned16	2	Cst	х		→ 🖹 151
Device name str.	0	27	Simple	VisibleString	16	Cst	х		→ 🖹 152
Serial number	0	28	Simple	VisibleString	16	Cst	х		→ 🖹 152
Diagnosis	0	29	Simple	Unsigned32	4	D	х		→ 🖹 152
Diag extension	0	30	Simple	OctetString	6	D	х		→ 🖹 152
Diag mask	0	31	Simple	OctetString	4	Cst	х		→ 🖹 152
Diag mask Ex	0	32	Simple	OctetString	6	Cst	х		→ 🖹 152
Dev. certificat.	0	33	Simple	VisibleString	32	Cst	х		→ 🖹 152
Write locking	0	34	Simple	Unsigned16	2	Ν	х	х	→ 🖹 152
Enter reset code	0	35	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 153
Description	0	36	Simple	OctetString	32	S	х	х	→ 🖹 153
Message	0	37	Simple	OctetString	32	S	х	х	→ 🖹 153
Install. date	0	38	Simple	OctetString	16	S	х	х	→ 🖹 153
Ident number sel	0	40	Simple	Unsigned8	1	S	х	x	→ 153

Parametro	Slot	Indice	Tipo oggetto	Tipo dati	Dimensioni (byte)	Classe storage	Let- tura	Scrit- tura	Pagina
Lock switch	0	41	Simple	Unsigned8	1	D	x		→ <a> → 153
Posizione	0	42	Record	DS-68	8	N	х		→ 🖹 153
Cond.status diag	0	43	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 153
Physical Block, parametri Endress+Haus	ser		1			I			
				0.00	-	-		1	B 15/
Diagnostic code	0	54	Record	Specifico Endress+Hauser	5	D	х		$\rightarrow \equiv 154$
Last diag. code	0	55	Record	Specifico	5	D	x		→ 🖹 154
				Endress+Hauser					
Bus address	0	59	Simple	Unsigned8	1	D	х		→ 🖹 154
Set unit to bus	0	61	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 154
Ext. value 1	0	62	Record	Specifico Endress+Hauser	6	D	х	х	→ 🖹 154
Profile Revision	0	64	Simple	VisibleString	32	Cst	х		→ 🖹 154
Reset logbook	0	65	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 154
Ident number (Ident_Number)	0	66	Simple	Unsigned16	2	D	х		→ 🖹 155
Check conf.	0	67	Simple	Unsigned8	1	D	х		→ 🖹 155
Order code	0	69	Simple	VisibleString	32	Cst	х		→ 🖹 155
Tag location	0	70	Simple	VisibleString	22	Cst	х	х	→ 🖹 155
Signature	0	71	Simple	OctetString	54	Cst	х	х	→ 🖹 155
ENP version	0	72	Simple	VisibleString	16	Cst	х		→ 🖹 155
Device diag.	0	73	Simple	OctetString	48	D	х		→ 🖹 155
Ext. order code	0	74	Simple	VisibleString	60	Cst	х		→ 🖹 155
Service locking	0	75	Simple	Unsigned16	2	D	х	х	→ 🖹 155
Up/Dl feature	0	76	Simple	Unsigned16	2	Cst	х		→ 🖹 156
Updl control	0	77	Simple	Unsigned8	1	D	х	х	→ 156
Updl status	0	78	Simple	Unsigned8	1	N	х		→ <a>⊇ 156
Updl veri delav	0	79	Simple	Unsigned16	2	N	х		→ 156
Up/DI rev	0	80	Simple	Unsigned16	2	Cst	x		→ 1 56
Config. counter	0	89	Simple	Unsigned16	2	D	x		\rightarrow 156
Operating hours	0	90	Simple	Unsigned32	4	D	х		→ 156
Sim, error no.	0	91	Simple	Unsigned16	2	 D	x	x	\rightarrow 156
Sim messages	0	92	Simple	Unsigned8	1	D	x	x	\rightarrow 156
Language	0	93	Simple	Unsigned8	1	N	x	x	\rightarrow 156
Device name str	0	94	Simple	Unsigned8	1	Cst	x		→ 156
Display mode	0	95	Simple	Unsigned8	1	N	x	x	→ 157
Add disp value	0	96	Simple	Unsigned8	1	N	x	x	\rightarrow 157
Format 1st value	0	97	Simple	Unsigned8	1	N	x	v	$\rightarrow 157$
Format 1st value	0	98	Simple	Unsigned8	1	N	x	A	\rightarrow 157
Status (Device Status)	0	99	Simple	Unsigned8	1	D	x		→ 157
Format ext val 2	0	100	Simple	Unsigned8	1	N	x	v	→ ■ 158
Advanced diagnostics 7 (Diag add ext.)	0	101	Record	OctetString	6	D	x	A	→ 158
Diag mask add ext	0	102	Record	OctetString	6	Cst	x		→ 158
Flectr serial no	0	103	Simple	VisibleString	16	Cet	v		→ 158
Diagnostic code	0	104	Simple	Array	20	D	v		→ 158
Sw build pr	0	105	Simple	Unsigned 16	20	Cet	v		> ■ 158
Status locking	0	105	Simple	Unsigned 8	1	D	A V		→ 158
Com err counters	0	100	Becord	Specifico	1	D	A V		→ 158
com.en.counters	0	107	Record	Endress+Hauser	10	D	^		-7 🗄 190
Addressing	0	108	Simple	Unsigned8	1	D	х		→ 🖹 158
Alarm behav. P	0	109	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 159
Maintenance instructions	0	110	Simple	Array	20	D	х		→ 🖹 159
Operator code	0	111	Simple	Unsigned16	2	Ν	Х	х	→ 🖹 159
Format ext. val. 1	0	112	Simple	Unsigned8	1	N	х	х	→ 🖹 159
Reset	0	113	Simple	Unsigned16	2	D	х	х	→ 🖹 159
Code definition	0	114	Simple	Unsigned16	2	N	х	х	→ 🖹 159
DIP switch	0	115	Record	Specifico Endress+Hauser	4	D	х		→ 🖹 159
Last diag. code	0	116	Simple	Array	20	D	х		→ 160
Instructions	0	117	Simple	Unsigned16	2	D	х		→ 160
Download select.	0	118	Simple	Unsigned 8	1	D	x	x	\rightarrow 160
PB view 1	0	126	Simple	PB View	17	N	х		→ 160

Parametro	Slot 1)	Indice	Тіро	Tipo dati	Dimensioni	Classe	Let-	Scrit-	Pagina
			oggetto		(byte)	storage	tura	tura	
Parametri standard Analog Input Block									
Block object	1/2	16	Record	DS-32	20	Cet	v		\ ➡ 161
Static roy, no	1/2	10	Simplo	Unsigned 16	20	N	X		$\rightarrow \Box 101$
	1/2	17	Simple	VisibleString	2	s s	X	v	$\rightarrow \Box 101$
1AU Strategy	1/2	10	Simple	Unsigned 16	2	5	х 	X	$\rightarrow = 101$
Alort kov	1/2	20	Simple	Unsigned 9	1	5 c	X	X	$\rightarrow = 101$
Target mode	1/2	20	Simple	Unsigned 9	1	5 c	X	X	$\rightarrow = 102$
Plast mode	1/2	21	Decord		2	5	х 	x	$\rightarrow = 102$
	1/2	22	Record	DS-57	0	D	X		$\rightarrow \Box 102$
	1/2	20	Recolu	D3-42	0	D	X		$\rightarrow \Box 102$
Parametri Analog input Block									
Batch information	1/2	24	Record	DS-67	10	S	х	х	→ 🖹 162
Output value (OUT Value)	1/2	26	Record	DS-33	5	D	х	x ²⁾	→ 🖹 163
Proc value scale	1/2	27	Array	Float	8	S	х	х	→ 🖹 163
Output scale	1/2	28	Record	DS-36	11	S	х	х	→ 🖹 163
Characterization	1/2	29	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 163
Channel	1/2	30	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 163
Filt. time const.	1/2	32	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 164
Failsafe mode	1/2	33	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 164
Failsafe default	1/2	34	Simple	Float	4	S	х	х	→ 164
Limit hysteresis	1/2	35	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 165
Upper limit alarm	1/2	37	Simple	Float	4	S	х	х	→ 165
Upper limit warning	1/2	39	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 165
Lower limit warning	1/2	41	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 166
Lower limit alarm	1/2	43	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 166
Upper limit alarm	1/2	46	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 166
Upper limit warning	1/2	47	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 166
Lower limit warning	1/2	48	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 166
Lower limit alarm	1/2	49	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 166
Simulate	1/2	50	Record	DS-50	6	S	х	х	→ 🖻 167
Unit text	1/2	51	Simple	OctetString	16	S	х	х	→ 🖹 167
PV scale unit	1/2	61	Simple	Unsigned16	2	Ν	х		→ 🖻 167
AI view 1	1/2	62	Simple	FB_view	18	D	х		→ 🖻 167

Analog Input Block 1 e Analog Input Block 2

1) Analog Input Block 1 = Slot 1; Analog Input Block 2 = Slot 2

2) Se modalità attuale di "Block mode" = Manuale (Man)

Parametro	Slot 1)	Indice	Tipo	Tipo dati	Dimensioni	Classe	Let-	Scrit-	Pagina
			oggetto	-	(byte)	storage	tura	tura	-
Parametri standard Analog Output Block									
		1	1						
Block object	3/4	16	Record	DS-32	20	Cst	Х		\rightarrow 168
Static rev. no.	3/4	17	Simple	Unsigned16	2	Ν	Х		→ 🖹 168
TAG	3/4	18	Simple	VisibleString	32	S	х	х	→ 🖻 168
Strategy	3/4	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 168
Alert key	3/4	20	Simple	Unsigned8	1	S	Х	х	→ 🖹 169
Target mode	3/4	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 169
Block mode	3/4	22	Record	DS-37	3	D	х		→ 🖹 169
Alarm summary	3/4	23	Record	DS-42	8	D	х		→ 🖹 169
Parametri Analog Output Block									
Patch information	2/4	24	Pocord	DS-67	10	c	v	v	160
	2/4	24	Decord	DS-07	10	3	х	X	$\rightarrow \Box 109$
	3/4	26	Record	DS-101	5	D	Х		$\rightarrow \pm 1/0$
Channel	3/4	27	Simple	Unsigned16	2	S	х	Х	$\rightarrow \equiv 170$
Data size	3/4	28	Simple	Unsigned8	1	Cst	Х		→ 🖹 170
Data max. size	3/4	29	Simple	Unsigned8	1	Cst	х		→ 🖹 170
Failsafe time	3/4	32	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 170
Failsafe mode	3/4	33	Simple	Unsigned8	1	S	Х	х	→ 🖹 170
Failsafe default	3/4	34	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 170
Unit	3/4	35	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 171
Output value (OUT Value)	3/4	36	Simple	DS-101	5	D	х	х	→ 🖹 171
AO view 1	3/4	39	Simple	OctetString	20	D	х		→ 🖹 171

Analog Output Block 1 e Analog Output Block 2

1) Analog Output Block 1 = Slot 3; Analog Output Block 2 = Slot 4

Totalizer Block (Deltabar M)

Parametro	Slot	Indice	Tipo oggetto	Tipo dati	Dimensioni (byte)	Classe storage	Lettura	Scrit- tura	Pagina
Parametri standard Totalizer Block									
Block object	5	16	Record	DS-32	20	Cst	х		→ 🖹 172
Static rev. no.	5	17	Simple	Unsigned16	2	N	х		→ 🖹 172
TAG	5	18	Simple	VisibleString	32	S	х	х	→ 🖹 172
Strategy	5	19	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 172
Alert key	5	20	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 172
Target mode	5	21	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 173
Block mode	5	22	Record	DS-37	3	D	х		→ 🖹 173
Alarm summary	5	23	Record	DS-42	8	D	х		→ 🖹 173
Parametri Totalizer Block									
Batch information	5	24	Record	DS-67	10	S	х	Х	→ 🖹 173
Totalizer 1	5	26	Record	DS-36	11	S	х	Х	→ 🖹 173
Eng. unit totalizer 1	5	27	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х	→ 🖹 173
Channel	5	28	Simple	Unsigned16	2	S	х	Х	→ 🖹 174
Total.1 value	5	29	Simple	Unsigned8	1	N	х	Х	→ 🖹 174
Totalizer 1 mode	5	30	Simple	Float	4	S	х	Х	→ 🖹 174
Total. 1 failsafe	5	31	Simple	Unsigned8	1	S	х	Х	→ 🖹 174
Preset value	5	32	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 174
Limit hysteresis	5	33	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 175
Upper limit alarm	5	34	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 175
Upper limit warning	5	35	Simple	Float	4	S	Х	х	→ 🖹 175
Lower limit warning	5	36	Simple	Float	4	S	х	Х	→ 🖹 176
Lower limit alarm	5	37	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 176
Upper limit alarm	5	38	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 176
Upper limit warning	5	39	Record	DS-39	16	D	Х		→ 🖹 176
Lower limit warning	5	40	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 176
Lower limit alarm	5	41	Record	DS-39	16	D	х		→ 🖹 176
Tot view 1	5	52	Simple	OctetString	18	D	х		\rightarrow 177

Transducer Block

Parametro	Slot	Indice	Tipo	Tipo dati	Dimensioni (byte)	Classe	Lettura	Scrit-	Pagina
Parametri standard Transducer Block			oggetto		(byte)	storage		tura	
	1.	1			1	1_			
Block object	6	16	Record	DS-32	20	Cst	x		$\rightarrow \blacksquare 177$
Static rev. no.	6	1/	Simple	Unsigned 16	2	N S	X	v	$\rightarrow \equiv 1/7$
Stratogy	6	10	Simple	Unsigned 16	2	s	X	X	$\rightarrow \Box 177$
Alert key	6	20	Simple	Unsigned8	1	5	x v	x v	$\rightarrow \square 178$
Target mode	6	20	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	\rightarrow 178
Block mode	6	22	Record	DS-37	3	D	x		\rightarrow 178
Alarm summary	6	23	Record	DS-42	8	D	x		\rightarrow 178
Sensor pressure	6	24	Simple	Float	4	D	х		→ 178
URL sensor	6	25	Simple	Float	4	N	х		→ 🖹 178
LRL sensor	6	26	Simple	Float	4	N	х		→ 🖹 179
Hi trim sensor	6	27	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 179
Lo trim sensor	6	28	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 179
Minimum span	6	29	Simple	Float	4	N	х		→ 🖹 179
Pressure unit	6	30	Simple	Unsigned16	2	S	х		→ 🖹 179
Corrected press.	6	31	Record	DS-33	5	D	х		→ 🖹 179
Sensor meas. type	6	32	Simple	Unsigned16	2	Ν	х		→ 🖹 179
Sensor serial no.	6	33	Simple	Unsigned32	4	N	х		→ 🖹 179
Primary value	6	34	Record	DS-33	5	D	х		→ 🖹 179
Primary value unit	6	35	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 180
Transmitter type	6	36	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 180
Sensor Temp. (Cerabar/Deltapilot)	6	43	Record	DS-33	5	D	Х		→ 🖹 180
Temp. eng. unit. (Cerabar/Deltapilot)	6	44	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 180
Value (sec val 1)	6	45	Record	DS-33	5	D	х		→ 180
Value (sec val 1)	6	46	Simple	Unsigned16	2	S	Х	х	$\rightarrow 180$
Value (sec val 2)	6	47	Record	DS-33	5	D	х		$\rightarrow \equiv 180$
Sec val2 unit	6	48	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х	$\rightarrow \equiv 180$
Characterization	6	49	Simple	Unsigned8	1	S	X	X	$\rightarrow \equiv 180$
Measuring range	6	50	Array	Float	8	S	X	X	$\rightarrow \equiv 181$
Set low flow gut off	0	51	Simple	Float	8	5	X	X	$\rightarrow \square 101$
Set IOW-IIOW CUT-OII	6	52	Simple	Float	4	s	X	X	$\rightarrow \Box 101$
Tab actual numb	6	54	Simple	Linsigned8	1	N	x v	х	→ □ 101
Line numb :	6	55	Simple	Unsigned8	1	D	v	v	→ 101
Table max_number	6	56	Simple	Unsigned8	1	N	x x	л	\rightarrow 101
Table min_number	6	57	Simple	Unsigned8	1	N	x		\rightarrow 182
Simulation mode	6	58	Simple	Unsigned8	1	D	x	x	\rightarrow 182
Status (characteristic)	6	59	Simple	Unsigned8	1	D	х		→ 🖹 182
Tab xy value	6	60	Array	Float	8	D	х	х	→ 🖹 182
Max. meas. press.	6	61	Simple	Float	4	N	х	x 1)	→ 🖹 182
Min. meas. press.	6	62	Simple	Float	4	N	х	x ¹	→ 🖹 182
Transducer Block, parametri Endress+Ha	auser			I.				Į.	
	1	1	I	I	1	1	1		
Empty calib. (Tr)	6	66	Simple	Float	4	S	х	х	→ 182
Full calib.	6	67	Simple	Float	4	S	х	Х	→ 183
Pressure Empty/Full	6	68	Array	Float	8	N	Х		$\rightarrow \blacksquare 183$
Calibration Empty/Full	6	69	Array	Float	8	N	х		$\rightarrow \blacksquare 183$
Max. turndown	6	70	Simple	Float	4	S	X	X	$\rightarrow \equiv 183$
Reget peak hold	6	71	Simple	Unsigned	1	<u>э</u>	x	X	$\rightarrow \square 100$
Measuring mode	6	72	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	→ □ 105
Simulation mode	6	75	Simple	Unsigned8	1	ס ח	v v	v	→ B 184
Sim level	6	76	Simple	Float	4	ם	v	v	→ 185
Sim tank cont	6	77	Simple	Float	4	D	x x	x x	\rightarrow 105
Sim flow (Deltabar)	6	78	Simple	Float	4	D	x	x	\rightarrow 185
Sim, pressure	6	79	Simple	Float	4	 D	x	x	→ 🖹 185
Electr. Delta P (Cerabar / Deltapilot)	6	80	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	→ 🖹 185
Pressure abs range	6	81	Simple	Float	4	N	х		→ 🖹 185
Lo trim measured	6	82	Simple	Float	4	N	х	х	→ 🖹 185
Hi trim measured	6	83	Simple	Float	4	N	х	х	→ 🖹 185
Pos. zero adjust (Deltabar M e celle di	6	84	Simple	Unsigned8	1	N	х	х	→ 🖹 186
misura della pressione relativa) Calib. offset (sensori di pressione	6	86	Simple	Float	4	S	x	x	→ 186
assoluta)	5	50	Simple	11000		5	~	~	/ 100

Parametro	Slot	Indice	Тіро	Tipo dati	Dimensioni	Classe	Lettura	Scrit-	Pagina
			oggetto		(byte)	storage		tura	
Damping	6	87	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 186
Meas. pressure	6	88	Simple	Float	4	D	Х		→ 🖻 186
Unit before lin.	6	89	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	$\rightarrow \blacksquare 187$
Calibration mode	6	90	Simple	Unsigned8	1	S	Х	Х	$\rightarrow \equiv 188$
Height unit	6	91	Simple	Unsigned16	2	S	Х	Х	$\rightarrow \equiv 188$
Density unit	6	92	Simple	Unsigned16	2	S	Х		$\rightarrow \equiv 188$
Adjust density	6	93	Simple	Float	4	S	Х	Х	$\rightarrow \blacksquare 188$
Process density	6	94	Simple	Float	4	5	X	X	$\rightarrow \equiv 188$
Meas. Level	6	95	Simple	Float	4	D	X		$\rightarrow \equiv 188$
Empty height	0	90	Simple	Float	4	5	X	X	$\rightarrow \blacksquare 189$
	0	97	Simple	Float	4	3	X	X	$\rightarrow \square 189$
Level before III.	0	97	Simple	Float VisibleString	4	5	X	X	$\rightarrow \blacksquare 189$
	0	101	Simple	VisibleString	32	3	X	X	$\rightarrow \square 109$
LIN. Mode	0	102	Simple	Unsigned8	1	5	X	X	$\rightarrow \blacksquare 189$
Tank content	6	105	Simple	Float	۲ ۲	<u>з</u>	X	X	$\rightarrow \square 190$
Empty calib	6	104	Simple	Float	4	S	X	v	$\rightarrow \square 190$
Full calib.	6	105	Simple	Float	4	5	A V	X V	$\rightarrow \square 190$
Tab www.luo	6	100	Array	Float	9	3 D	X	A	$\rightarrow \square 190$
Edit table	6	107	Simplo	Lincignod9	1	D	A V	v	→ □ 190
Lin table	6	100	Array	Float	0	D	X	X	$\rightarrow \square$ 191
	0	109	Allay	Float	0	D	X	X	→ □ 191
 Lintahindar 22	6	140	Arrow	Float	0	Л	v	v	····
Ent value 2	6	140	Allay	DS-101	5	D	X	X	$\rightarrow \square$ 191
Ext. value 2	6	141	Simple	Unsigned16	2	D	A V		→ □ 191
Ext.val.z unit	6	142	Simple	Unsigned 9	1	S	A V	v	→ □ 191
Max flow	6	145	Simple	Float	1	5	A V	x v	→ □ 191
Max procure flow	6	144	Simple	Float	4	S	A V	л v	→ = 101
Flow unit	6	145	Simple	Unsigned 16	2	5	A V	л v	→ E 192
Mass flow unit	6	140	Simple	Unsigned16	2	5	A V	x v	→ = 192
Std flow unit	6	148	Simple	Unsigned16	2	S	x v	v	→ 192
Norm flow unit	6	149	Simple	Unsigned16	2	S	x x	x x	→ 192
Flow unit	6	150	Simple	Unsigned16	2	S	x	x	\rightarrow 192
Flow	6	150	Simple	Float	4	D	x	A	\rightarrow 193
Totalizer 2 mode	6	153	Simple	Unsigned8	1	S	x	x	\rightarrow 193
Totalizer 2	6	154	Simple	Float	4	D	x	x	\rightarrow 193
Eng. unit totalizer 2	6	155	Simple	Unsigned16	2	S	x	x	\rightarrow 193
Totalizer 2	6	156	Simple	VisibleString	8	D	х		→ <a>⊇ 193
Totalizer 2 overflow	6	157	Simple	VisibleString	8	D	x		\rightarrow 193
Eng. unit totalizer 2	6	158	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 193
Eng. unit totalizer 2	6	159	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ <a>D → 193
Eng. unit totalizer 2	6	160	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ <a>〕 193
Eng. unit totalizer 2	6	161	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 193
Totalizer 1	6	162	Simple	VisibleString	8	D	х		→ 🖹 194
Totalizer 1 overflow	6	163	Simple	VisibleString	8	D	х		→ 🖹 194
Total. 2 failsafe	6	164	Simple	Unsigned8	1	S	х	х	→ 🖹 194
Damping	6	165	Simple	Float	4	S	х		→ 🖹 194
Level selection	6	166	Simple	Float	1	S	х	х	→ 🖹 194
High press. side	6	167	Simple	Unsigned8	1	N	х		→ 🖹 194
Fixed ext. value (Cerabar / Deltapilot)	6	168	Simple	Float	4	S	х	х	→ 194
Empty pressure	6	169	Simple	Float	4	S	х	х	→ 🖹 195
Full pressure	6	170	Simple	Float	4	S	х	х	→ 195
Pressure af. damp	6	171	Simple	Float	4	D	х		→ 🖹 195
Calib. offset	6	172	Simple	Float	4	S	х	х	→ 196
Sensor temp.	6	173	Simple	Float	4	D	х		→ 🖹 196
X-Value	6	174	Simple	Float	4	D	х		→ 🖹 196
Sensor serial no.	6	175	Simple	VisibleString	16	N	х		→ 🖹 196
Totalizer 1	6	176	Simple	Float	4	D	х		→ 🖹 196
PaTbRangeParameters	6	177	Record	Х	32	S	х	х	→ 🖹 196
Eng. unit totalizer 1	6	178	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 197
Eng. unit totalizer 1	6	179	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 197
Eng. unit totalizer 1	6	180	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 197
Eng. unit totalizer 1	6	181	Simple	Unsigned16	2	S	х	х	→ 🖹 197
TB View 1	6	250	Simple	OctetString	18	D	х		→ 🖹 197

1) può solo essere reimpostato
Formato dei dati 6.4.10

Nel caso di PROFIBUS PA, la trasmissione ciclica di valori analogici al PLC viene effettuata in blocchi di dati della lunghezza di 5 byte. Il valore misurato è rappresentato nei primi 4 byte sotto forma di numeri in virgola mobile secondo lo standard IEEE. Il quinto byte contiene informazioni di stato standardizzate sul dispositivo.

Byte 1	Byte 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Valore misurato come	Stato			

Il valore misurato viene trasmesso come numero a virgola mobile IEEE 754 come seque:

Valore misurato = $(-1)^{\text{sign}} \ge 2^{(E - 127)} \ge (1 + F)$

D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Segno	Espon	ente (E	:)						Frazio	ne (F)					
	27	26	25	24	2 ³	2 ²	21	20	2-1	2-2	2-3	2-4	2-5	2-6	2-7
Frazion	ie (F)														
2 ⁻⁸	2 ⁻⁹	2^{-10}	2 ⁻¹¹	2 ⁻¹²	2 ⁻¹³	2^{-14}	2 ⁻¹⁵	2^{-16}	2^{-17}	2^{-18}	2^{-19}	2-20	2-21	2-22	2 ⁻²³

Esempio

40 F0 00 00 esadecimale = 0100 0000 1111 000 000 000 000 0000 binario

Valore = $(-1)^0 \ge 2^{(129-127)} \ge (1 + 2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-3})$ $= 1 \times 2^{2} \times (1 + 0.5 + 0.25 + 0.125)$ = 1 x 4 x 1,875 = 7,5

Limitazioni:

- Non tutti i controllori a logica programmabile sono compatibili con il formato IEEE 754. Occorre usare o scrivere un modulo di conversione.
- A seconda del tipo di gestione dei dati (byte più significativo o byte meno significativo) usato nel PLC (master), può anche essere necessario cambiare la sequenza dei byte (procedura di byte swapping).

Struttura dei dati

Alcuni tipi di dati, ad es. DS-36, sono elencati nella tabella degli slot/indici. Questi tipi di dati sono strutture di dati secondo la specifica PROFIBUS PA, Parte 1, Versione 3.0. Sono composti da diversi elementi gestiti mediante slot, indice e sottoindice:

Nome parametro	Tipo	Slot	Indice	Elemento	Sotto- indice	Тіро	Dimensioni (byte)
Output value (OUT	DS-33	1	26	Output value (OUT Value)	1	Float	4
Value)				Status (Device Status)	5	Unsigned8	1

Nome parametro	Тіро	Slot	Indice	Elemento	Sotto- indice	Тіро	Dimensioni (byte)
Output scale	DS-36	1	28	Valore superiore	1	Float	4
				Valore inferiore	5	Float	4
				Unità	9	Unsigned16	2
				Virgola decimale	11	Integer8	1

6.4.11 Assegnazione del profilo PA ai parametri interni

Come definito nella specifica del dispositivo Profibus, la tabella che segue descrive l'influenza dei parametri del profilo sui parametri di base e l'assegnazione del Transducer Block:

	Parametro di base				Parametro del profilo PROFIBUS PA			
Tipo di sensore	Measuring mode (005)	Flow type (044)	Lin. mode (037) ¹⁾	Primary value unit	Caratterizza- zione (TB_LIN_TYPE)	Tipo di trasmettitore (PV_TYPE)	Unità (PV_UNIT)	
Pressione assoluta/ pressione relativa/diff.	Pressione			Press. eng. unit (125)	Senza linearizzazione (=0)	Pressione (=0)	Unità di pressione	
Differenziale (Deltabar)	Portata	Volume cond. operat.		Flow unit (048)	Radice quadrata (=10)	Portata (=1)	Unità di portata volumetrica	
	Portata	Vol. cond. norm.		Norm. flow unit (046)	Radice quadrata (=10)	Portata (=1)	Unità di portata norm.	
	Portata	Vol. cond. std.		Std. flow unit (047)	Radice quadrata (=10)	Portata (=1)	Unità di portata standard	
	Portata	Massa		Mass flow unit (045)	Radice quadrata (=10)	Portata (=1)	Unità di portata massica	
	Portata	Portata in %		%	Radice quadrata (=10)	Portata (=1)	%	
Pressione assoluta/ pressione relativa/diff.	Livello (lineare)		Modalità di modifica lineare o tabella	Unit before lin (025)	Senza linearizzazione (=0)	Level easy (=130)	Unità di livello (%, Volume, Massa, Altezza)	
	Livello (con tabella lin.)		Attiva tabella	Unit after lin. (038)	Linearizzazione (=1)	Level easy (=130)	Unità di livello (%, Volume, Massa, Altezza)	

 Il dispositivo usa il parametro "Lin. mode (037)" internamente per abilitare o disabilitare la tabella di linearizzazione (impostare il dispositivo sulla modalità di misura lineare o di linearizzazione). Lo stesso parametro viene utilizzato anche per impostare la tabella in modalità di modifica o per controllare e convalidare la tabella modificata.

La modifica, l'abilitazione/disabilitazione e il controllo della tabella di linearizzazione in modalità di misura "Level" incide sul Transducer Block e sui parametri "Basic" interni. Queste impostazioni devono essere assegnate in modo reciproco per ottenere un meccanismo semplice tra la configurazione interna e quella del profilo.

Il dispositivo contiene solo una tabella e la linearizzazione non può essere attivata mentre la tabella è in fase di modifica o se la tabella è scorretta. Abbiamo definito che, in tali casi, la modalità "Level" deve essere lineare. Il parametro Characterization (TB_TYPE) deve essere impostato su "Linear" non appena la tabella di linearizzazione viene disabilitata o è in fase di modifica o non può essere abilitata.

Se la configurazione del livello viene modificata:

- 1. Usando i parametri "Basic":
- La corretta modifica del parametro di base ("Lin. mode (037)") su "Linear" o "Activate table" deve aggiornare i parametri del profilo PA. Se la tabella di linearizzazione non ha potuto essere attivata a causa di un errore nella tabella, il parametro Characterization" (TB_TYPE) rimane invariato.
- Il parametro di base "Lin. mode (037)" della tabella di linearizzazione può essere impostato in modalità di modifica (immissione manuale o semiautomatica): in questo caso, il parametro Profibus Characterization (TB_TYPE) deve essere modificato su "Linear".
- L'opzione "Erase table" del parametro di base "Lin. mode (037)" resetta il parametro su "Linear" in modo che il parametro Characterization (TB_TYPE) deve tornare su "No linearization".

- 2. Usando i parametro del profilo PA:
- La modifica del parametro del profilo PA Characterization (TB_LIN_TYPE) aggiorna "Lin. mode (037)". Se non può essere attivata a causa di un errore nella tabella, la tabella di linearizzazione deve essere corretta e riattivata.

Per modificare la tabella, il parametro Simulation mode (TAB_OP_CODE) deve essere impostato su 1 (Editing) in modo da consentirne la modifica. Per attivare la tabella, occorre selezionare 3 (Controlla e attiva tabella).

Simulation mode (TAB_OP_CODE)	Funzione	Effetto su "Lin. mode (037)"
0	Resetta tabella	Cancella tabella, poi "Linear"
1	Modifica	Immissione manuale
3	Controlla e attiva tabella	Attiva tabella se corretta o lascia la tabella invariata.
4	Elimina punto (disponibile solo in modalità manuale e semiautomatica)	Immissione manuale o semiautomatica
5	Inserisci punto (disponibile solo in modalità manuale e semiautomatica)	Immissione manuale o semiautomatica

Il parametro Characterization (TB LIN TYPE) è influenzato da:

- Simulation mode (TAB_OP_CODE): se la tabella è in fase di modifica, il parametro Characterization (TB_LIN_TYPE) viene automaticamente impostato su "Linear". Se la tabella è stata attivata correttamente, il parametro Characterization (Lin_Type) viene automaticamente impostato su "Linearization".
- "Lin. mode (037)": proprio come nel caso del parametro Simulation mode (TAB_OP_CODE), questo parametro viene utilizzato anche dall'applicazione di base per impostare il dispositivo sulla conversione lineare o linearizzata o per modificare la tabella di linearizzazione. Le opzioni "Linear", "Manual entry", "Semi-auto. entry" o "Erase table" devono resettare Characterization (TB_LIN_TYPE) su "Linear". L'opzione "Activate table" con risultato positivo deve resettare Characterization (TB_LIN_TYPE) su "Linearization".

7 Messa in servizio senza menu operativo

Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressure" (Cerabar, Deltabar) o in modalità di misura "Level" (Deltapilot). Il campo di misura e l'unità del valore misurato trasmesso corrispondono alle specifiche sulla targhetta.

AVVERTENZA

La pressione di processo ammessa è stata superata!

Rischio di infortuni dovuti all'esplosione di pezzi. Se la pressione è troppo alta, vengono generati messaggi di preallarme.

Se la pressione è inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo consentito, vengono visualizzati in successione i seguenti messaggi (in base all'impostazione del parametro "Alarm behavior P" (050)):

"S140 Working range P" o "F140 Working range P"

"S841 Sensor range" o "F841 Sensor range"

"S971 Adjustment"

Usare il dispositivo solo entro i limiti previsti per il sensore!

AVVISO

La pressione di processo ammessa è insufficiente!

Se la pressione è troppo bassa vengono generati dei messaggi.

Se la pressione è inferiore al limite minimo o superiore al limite massimo consentito, vengono visualizzati in successione i seguenti messaggi (in base all'impostazione del parametro "Alarm behavior P" (050)):

"S140 Working range P" o "F140 Working range P"

"S841 Sensor range" o "F841 Sensor range"

"S971 Adjustment"

Usare il dispositivo solo entro i limiti previsti per il sensore!

7.1 Verifica funzionale

Prima di mettere in servizio il dispositivo, eseguire la verifica finale dell'installazione e delle connessioni in base alla checklist.

- Checklist per "Verifiche dopo il montaggio" \rightarrow $\stackrel{>}{=}$ 33
- Checklist per "Verifica finale delle connessioni" \rightarrow $\stackrel{>}{=}$ 38

7.2 Regolazione della posizione

Il tasto presente sull'inserto elettronico consente le seguenti operazioni:

- Regolazione della posizione (correzione del punto di zero)
- Reset del dispositivo \rightarrow \supseteq 41 (reset totale)

i

- Occorre sbloccare il funzionamento. \rightarrow \triangleq 48, "Blocco/sblocco del funzionamento"
- Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressure".
- La pressione applicata deve rispettare le soglie di pressione nominale del sensore. Vedere le informazioni riportate sulla targhetta.

Regolazione della posizione					
La pressione è pres	La pressione è presente sul dispositivo.				
\downarrow					
Premere il tasto "Zero" per almeno 3 s.					
\downarrow					
Il LED sull'inserto elettroni	ico si accende brevemente?				
Sì	No				
\downarrow	\downarrow				
La pressione applicata per la regolazione della posizione è stata accettata.	La pressione applicata per la regolazione della posizione ¹⁾ non è stata accettata. Attenersi ai limiti previsti per l'immissione dei valori.				

1) Prestare attenzione agli avvisi riguardanti la messa in servizio (\rightarrow $\stackrel{\text{l}}{\Rightarrow}$ 76)

8

Messa in servizio tramite menu operativo (display on-site/FieldCare)

Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressure" (Cerabar, Deltabar) o in modalità di misura "Level" (Deltapilot). Il campo di misura e l'unità del valore misurato trasmesso corrispondono alle specifiche sulla targhetta.

AVVERTENZA

La pressione di processo ammessa è stata superata!

Rischio di infortuni dovuti all'esplosione di pezzi. Se la pressione è troppo alta, vengono generati messaggi di preallarme.

- Se la pressione è inferiore al valore minimo ammesso o superiore al valore massimo ammesso, vengono visualizzati in successione i seguenti messaggi (a seconda dell'impostazione del parametro "Alarm behavior P" (050)):
 - "S140 Working range P" o "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" o "F841 Sensor range"
 - "S971 Adjustment".

Utilizzare il dispositivo solo nei limiti di soglia del sensore!

AVVISO

La pressione di processo ammessa è insufficiente!

Se la pressione è troppo bassa vengono generati dei messaggi.

Se la pressione è inferiore al valore minimo ammesso o superiore al valore massimo ammesso, vengono visualizzati in successione i seguenti messaggi (a seconda dell'impostazione del parametro "Alarm behavior P" (050)):
 "S140 Working range P" o "F140 Working range P"
 "S841 Sensor range" o "F841 Sensor range"
 "S971 Adjustment".
 Utilizzare il dispositivo solo nei limiti di soglia del sensore!

8.1 Verifica funzionale

Prima di mettere in servizio il dispositivo, eseguire la verifica finale dell'installazione e delle connessioni in base alla checklist.

- Checklist per "Verifiche dopo il montaggio" \rightarrow 33
- Checklist per "Verifica finale delle connessioni" \rightarrow \supseteq 38

8.2 Messa in servizio

Per la messa in servizio, attenersi ai seguenti passi:

- 1. Verifica funzionale $\rightarrow \ge 78$
- 2. Selezione di lingua, modalità di misura e unità di pressione \rightarrow \bigcirc 79
- 3. Regolazione della posizione $\rightarrow \ge 80$
- 4. Configurazione della misura:
 - Misura della pressione \mathbb{B} 95 ff
 - Misura di livello (Cerabar M e Deltapilot M) \rightarrow 🖹 81 ff
 - Misura della portata (Deltabar M) \rightarrow 🖹 98 ff
 - Misura del livello (Deltabar M) \rightarrow 101 ff

8.2.1 Selezione di lingua, modalità di misura e unità di pressione

Selezione della lingua

Nome parametro	Descrizione
Language (000)	Selezionare la lingua del display on-site.
Opzioni	Opzioni:
Percorso: Main menu → Language	 English Possibly another language (selezionata nell'ordine del dispositivo) One further language (lingua dello stabilimento di produzione)
	Impostazione di fabbrica : English

Selezione della modalità di misura

Nome parametro	Descrizione
Measuring mode (005) Opzioni	Selezionare la modalità di misura. Il menu operativo è strutturato in base alla modalità di misura selezionata.
Percorso: Setup → Measuring mode (005)	 AVVERTENZA Una modifica della modalità di misura ha effetto sul campo (URV - valore di fondo scala)! Questa condizione può determinare una tracimazione del prodotto. Se si cambia la modalità di misura, occorre verificare l'impostazione del campo (URV) e, se necessario, riconfigurarla!
	Opzioni: Pressure Level Flow Impostazione di fabbrica: Pressure

Selezione	dell'unità	di pression	ne
-----------	------------	-------------	----

Nome parametro	Descrizione
Press. eng. unit (125) Opzioni	Selezionare l'unità di pressione. Se si seleziona una nuova unità di pressione, tutti i parametri specifici della pressione vengono convertiti e visualizzati con la nuova unità.
Percorso: Setup → Press. eng. unit (125)	Opzioni: • mbar, bar • mmH2O, mH2O • in H2O, ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • kgf/cm ²
	Impostazione di fabbrica: mbar o bar a seconda del campo di misura nominale del sensore o in base alle specifiche dell'ordine

8.3 Regolazione della posizione di zero

Uno scostamento della pressione, dovuto all'orientamento del misuratore, può essere corretto mediante la regolazione della posizione.

Nome parametro	Descrizione
Corrected press. (172) Lettura	Visualizza la pressione misurata dopo il trim del sensore e la regolazione della posizione.
Percorso: Setup → Corrected press. (172)	Se il valore è diverso da "0", può essere corretto a "0" mediante la regolazione della posizione.
Pos. zero adjust (007) (Deltabar M and gauge pressure measuring cells) Opzioni Percorso: Setup → Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di misura della pressione relativa)	 Regolazione della posizione – non è necessario che sia nota la differenza di pressione tra zero (setpoint) e pressione misurata. Esempio: Valore misurato = 2,2 mbar (0.032 psi) Correggere il valore misurato tramite il parametro "Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di misura della pressione relativa)" con l'opzione "Confirm". Significa che, alla pressione presente si assegna il valore 0,0. Valore misurato (dopo regolaz. p. zero) = 0,0 mbar Opzioni Confirm Abort
Calib. offset (192) (008) (sensori pressione assoluta) Scrittura Percorso: Setup → Calib. offset (192)	 Regolazione della posizione – la differenza di pressione tra il setpoint e la pressione misurata. Esempio: Valore misurato = 982,2 mbar (14.25 psi) Si corregge il valore misurato sostituendolo con il valore inserito (ad es. 2,2 mbar (0.032 psi)) tramite il parametro Calib. offset (192). Ciò significa che alla pressione presente è stato assegnato il valore 980,0 (14.21 psi). Valore misurato (dopo l'offset di taratura) = 980,0 mbar (14.21 psi) Impostazione di fabbrica: 0,0

8.4 Misura di livello (Cerabar M e Deltapilot M)

8.4.1 Informazioni sulla misura del livello

- I valori soglia non vengono controllati, vale a dire che affinché il misuratore possa effettuare la misura correttamente, i valori immessi devono essere adeguati in rapporto alle caratteristiche del sensore e dell'operazione di misura.
- Non si possono impostare unità di misura personalizzate.
- Non è possibile effettuare la conversione dell'unità.
- I valori inseriti per "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/Full pressure (032)", "Empty height (030)/Full height (033)" devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio.

Per calcolare il livello sono disponibili due procedure: "In pressure" e "In pressure". Per una descrizione di queste due operazioni, fare riferimento alla tabella "Presentazione della misura del livello" nella sezione seguente.

Operazione di misura	Selezione livello	Opzioni variabile misurata	Descrizione	Display variabile misurata
La taratura viene eseguita inserendo due coppie di valori pressione/livello.	"In pressure"	Attraverso il parametro "Unit before lin (025) ": % o unità di livello, volume o massa.	 Taratura con pressione di riferimento (taratura bagnata), vedere →	Il display del valore misurato e il parametro "Level before. lin. (019)" visualizzano il valore misurato.
La taratura viene eseguita inserendo la densità e due coppie di valori altezza/ livello.	"In height"		 Taratura con pressione di riferimento (taratura bagnata), vedere → a 86 Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco), vedere → a 88 	

8.4.2 Presentazione della misura del livello

8.4.3 Selezione del livello "In pressure" Taratura con pressione di riferimento (taratura bagnata)

Esempio:

In questo esempio, il livello del serbatoio dovrebbe essere misurato in "m". Il livello massimo è 3 m (9.8 ft). Il campo di pressione è derivato dal livello e dalla densità del fluido.

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- Il serbatoio può essere riempito o svuotato.

i

I valori inseriti per **"Empty calib. (028)**/**Full calib. (031)**" e le pressioni presenti in corrispondenza del dispositivo devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.



	Descrizione	
5	Selezionare un'unità di livello tramite il parametro " Unit before lin (025) ", in questo esempio "m".	$\frac{h}{[m]}$
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)	B 3
6	Selezionare l'opzione "Wet" con il parametro " Calibration mode (027) ".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	
7	La pressione per il punto di taratura inferiore è presente sul dispositivo, in questo esempio "O mbar".	
	Selezionare il parametro "Empty calib. (028) ".	[mbar]
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	A0017658 Fia. 22: Taratura con pressione di riferimento –
	Inserire il valore di livello, ad esempio "O m". Confermando il valore, il valore di pressione presente viene assegnato al valore di livello inferiore.	taratura bagnata A Vedere la tabella, punto 7. B Vedere la tabella, punto 8.
8	Nel dispositivo è presente la pressione per il punto di taratura superiore, ad esempio 300 mbar (4.35 psi).	
	Selezionare il parametro "Full calib. (031)".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)	
	Inserire il valore di livello, ad esempio 3 m (9.8 ft). Confermando il valore, il valore di pressione presente viene assegnato al valore di livello superiore.	
9	Se la taratura viene effettuata con un fluido diverso da quello di processo, inserire la densità del fluido di taratura nel parametro "Adjust density (034) ".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	
10	Se la taratura è stata effettuata con un fluido diverso da quello di processo, specificare la densità del fluido di processo nel parametro "Process density (035) ".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035) .	
11	Risultato: Il campo di misura è impostato tra 0 e 3 m (9.8 ft).	



Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa. Vedere $\rightarrow \exists 128$ "**Unit before lin (025)**".

8.4.4 Selezione del livello "In pressure" Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco)

Esempio:

In questo esempio, il volume del serbatoio dovrebbe essere misurato in litri. Il volume massimo di 1000 litri (264 gal) corrisponde a una pressione di 450 mbar (6.53 psi). Il volume minimo di 0 litri corrisponde a una pressione di 50 mbar (0.72 psi) poiché il dispositivo è montato al di sotto dell'inizio del campo di misura del livello.

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia è necessario conoscere i valori di pressione e volume per i punti di taratura superiore e inferiore.

i

- I valori inseriti per "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/Full pressure (032)" devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.

	Descrizione	
1	Selezionare la modalità di misura "Level" nel parametro " Measuring mode (005) ". Percorso: Setup → Measuring mode (005)	B 1000 l
2	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro " Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar". Percorso: Setup → Press. eng. unit (125)	$\rho = 1 \frac{3}{\text{cm}^3}$ 450 mbar A 0 1 50 mbar
3	Selezionare la modalità di livello "In pressure" con il parametro "Level selection (024)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level	
4	selection (024) Selezionare un'unità di volume tramite il parametro "Unit before lin (025)", in questo esempio "I" (litri).	Fig. 23: Taratura senza pressione di riferimento – taratura a secco A Vedere la tabella, punti 7 + 8. B Vedere la tabella, punti 9 + 10.
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)	

	Descrizione	
5	Selezionare l'opzione "Dry" con il parametro "Calibration mode (027)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow	
6	Calibration mode (027) "Adjust density (034)" contiene l'impostazione di fabbrica 1.0 ma questo valore, se necessario, può essere cambiato. Le coppie di valori inserite devono corrispondere a tale densità.	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	
7	Inserire il valore di volume per il punto di taratura inferiore nel parametro "Empty calib. (028) ", ad esempio 0 litri.	$\begin{array}{ccc} 1 & 0 & 0 \\ 50 & 450 & \mathbf{p} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} & [mbar] \end{array}$
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	Fig. 24: Taratura con pressione di riferimento – taratura bagnata
8	Inserire il valore della pressione per il punto di taratura inferiore tramite il parametro "Empty pressure (029) ", ad esempio 50 mbar (0.72 psi).	 A Vedere la tabella, punto 7. B Vedere la tabella, punto 8. C Vedere la tabella, punto 9. D Vedere la tabella, punto 10.
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty pressure (029)	
9	Inserire il valore di volume per il punto di taratura superiore nel parametro "Full calib. (031) ", ad esempio 1000 litri (264 gal).	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)	
10	Inserire il valore della pressione per il punto di taratura superiore tramite il parametro "Full pressure (032) ", ad esempio 450 mbar (6.53 psi).	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full pressure (032)	
11	Se la taratura è stata effettuata con un fluido diverso da quello di processo, specificare la densità del fluido di processo nel parametro " Process density (035) ". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035) .	
12	Risultato: il campo di misura è impostato tra 0 e 1000 l (264 gal).	

i

Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa. Vedere $\rightarrow \triangleq 128$ "Unit before lin (025)".

8.4.5 Selezione del livello "In height" Taratura con pressione di riferimento (taratura bagnata)

Esempio:

Nell'esempio si deve misurare il volume in un serbatoio in litri. Il volume massimo di 1000 litri (264 gal) corrisponde a un livello di 4,5 m (14.8 ft). Il volume minimo di 0 litri corrisponde a un livello di 0,5 m (1.6 ft), perché il dispositivo è montato al di sotto dell'inizio del campo di misura del livello.

La densità del fluido è 1 g/cm³ (1 SGU).

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- Il serbatoio può essere riempito o svuotato.

i

I valori inseriti per **"Empty calib. (028)/Full calib. (031)**" e i valori di pressione presenti in corrispondenza del dispositivo devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.

	Descrizione		
1	Eseguire la regolazione della posizione. Vedere → 🖹 80.		
2	Selezionare la modalità di misura "Level" nel parametro " Measuring mode (005) ". Percorso: Setup → Measuring mode (005)	A $\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$ C 4.5 m	
3	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro " Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar". Percorso: Setup → Press. eng. unit (125)	Fig. 25: Taratura con pressione di riferimento – taratura bagnata	
4	Selezionare la modalità di livello "In height" nel parametro "Level selection (024)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level content of the setup of the set		A0031027
5	selection (024) Selezionare un'unità di volume tramite il parametro "Unit before lin (025)", in questo esempio "1" (litri). Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)	 A Vedere la tabella, punto 8. B Vedere la tabella, punto 9. C Vedere la tabella, punto 10. 	

	Descrizione	
6	Selezionare un'unità di livello tramite il parametro "Height unit (026)", in questo esempio "m". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow	$\frac{h}{[m]} \qquad h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
7	Height unit (026) Selezionare l'opzione "Wet" nel parametro "Calibration mode (027)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	$A.5$ $\rho = 1 \frac{g}{cm^3}$
8	Se la taratura viene eseguita con un fluido diverso da quello di processo, inserire la densità del fluido di taratura nel parametro "Adjust density (034) ", in questo esempio 1 g/cm ³ (1 SGU). Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	$0.5 \frac{1}{50} \frac{450 \text{ p}}{\text{[mbar]}}$
9	Nel dispositivo è presente la pressione per il punto di taratura inferiore, ad esempio copertura 0,5 m / 49 mbar (0.71 psi).	C 1000
	Inserire il valore di volume per il punto di taratura inferiore nel parametro "Empty calib. (028) ", ad esempio 0 litri. Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	$h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
10	Nel dispositivo è presente la pressione per il punto di taratura superiore, ad esempio copertura 4,5 m / 441 mbar (6.4 psi).	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Inserire il valore di volume per il punto di taratura superiore nel parametro " Full calib. (031) ", ad esempio "1000 litri" (264 gal). Percorso: Setup → Extended setup → Level → Full calib. (031)	Fig. 26: Taratura con pressione di riferimento – taratura bagnata A Vedere la tabella, punto 8. B Vedere la tabella, punto 9. C Vedere la tabella, punto 10.
11	Se la taratura è stata effettuata con un fluido diverso da quello di processo, specificare la densità del fluido di processo nel parametro "Process density (035) ".	-
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035)	
12	Risultato: il campo di misura è impostato tra 0 e 1000 l (264 gal).	1

i

Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa, $\rightarrow \triangleq 128$ "Unit before lin (025)".

8.4.6 Selezione del livello "In height" Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco)

Esempio:

Nell'esempio si deve misurare il volume in un serbatoio in litri. Il volume massimo di 1000 litri (264 gal) corrisponde a un livello di 4,5 m (14.8 ft). Il volume minimo di 0 litri corrisponde a un livello di 0,5 m (1.6 ft), perché il dispositivo è montato al di sotto dell'inizio del campo di misura del livello.

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia è necessario conoscere i valori di altezza e volume per i punti di taratura superiore e inferiore.

i

- I valori inseriti per "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty height (030)/Full height (033)" devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.

	Descrizione	
1	Selezionare la modalità di misura "Level" nel parametro " Measuring mode (005) ". Percorso: Setup → Measuring mode (005)	C C 1000 l
2	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro "Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar". Percorso: Setup → Press. eng. unit (125)	A $\rho = 1 \frac{\mathbf{g}}{\mathbf{cm}^3}$ 4.5 m B 0 1 0.5 m
3	Selezionare la modalità di livello "In height" nel parametro "Level selection (024)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)	
4	Selezionare un'unità di volume tramite il parametro "Unit before lin (025)", in questo esempio "1" (litri). Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)	Fig. 27: Taratura senza pressione di riferimento – taratura a secco A Vedere la tabella, punto 7. B Vedere la tabella, punti 8 e 10. C Vedere la tabella, punti 9 e 11.
5	Selezionare un'unità di livello tramite il parametro "Height unit (026)", in questo esempio "m". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Height unit (026)	
6	Selezionare l'opzione "Dry" nel parametro "Calibration mode (027)". Percorso: Setup → Extended setup → Level → Calibration mode (027)	
7	Inserire la densità del fluido in "Adjust density (034)", in questo esempio "1 g/cm ³ " (1 SGU). Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	



i

Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa $\rightarrow a$ 128 "**Unit before lin (025)**".

Nome parametro	Descrizione
Level selection (024)	→ 🖹 128
Unit before lin (025)	→ 🖹 128
Height unit (026)	→ 🖹 128
Calibration mode (027)	→ 1 29
Empty calib. (028)	→ 🖹 129
Empty pressure (029)	→ 🖹 129
Empty height (030)	→ 🖹 129
Full calib. (031)	→ 🖹 129
Full pressure (032)	→ 🖹 130
Full height (033)	→ 🖹 130
Density unit (127)	→ 🖹 130
Adjust density (034)	→ 🖹 130
Process density (035)	→ 1 30
Level before. lin. (019)	→ 🖹 130

8.4.7 Parametri necessari per la modalità di misura "Level"

8.5 Linearizzazione

8.5.1 Immissione manuale della tabella di linearizzazione tramite il display on-site

Esempio:

Nell'esempio si deve misurare il volume in m³ in un serbatoio con bocca di uscita conica.

Prerequisito/i:

- In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia i punti per la tabella di linearizzazione sono conosciuti.
- È stata effettuata una taratura del livello.

i

Per una descrizione dei parametri citati, \rightarrow cap. 8.11 "Descrizione dei parametri".



	Descrizione
4	Per inserire un altro punto nella tabella, selezionare l'opzione "Next point" tramite il parametro " Edit table (042) ". Inserire il punto successivo come spiegato nel Punto 3.
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Edit table (042)
5	Una volta inseriti tutti i punti nella tabella, selezionare l'opzione "Activate table" nel parametro " Lin. mode (037) ".
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Linearization \rightarrow Lin. mode (037)
6	Risultato: viene visualizzato il valore misurato dopo la linearizzazione.

i

Il messaggio di errore F510 "Linearization" viene visualizzato finché vengono effettuati inserimenti nella tabella e non è attivato.

8.5.2 Immissione manuale della tabella di linearizzazione tramite tool operativo

Mediante un tool operativo basato su tecnologia FDT (ad es. FieldCare), si può inserire la linearizzazione utilizzando un modulo sviluppato specificatamente a questo scopo. Si ottiene una panoramica della linearizzazione selezionata, anche durante l'immissione. Inoltre, è possibile richiamare forme del serbatoio preconfigurate.

i

La tabella di linearizzazione può essere inserita anche manualmente, punto per punto, nel menu del tool operativo, vedere \rightarrow cap. 8.5.1 "Immissione manuale della tabella di linearizzazione tramite il display on-site".

8.5.3 Immissione semiautomatica della tabella di linearizzazione

Esempio:

Nell'esempio si deve misurare il volume in m³ in un serbatoio con bocca di uscita conica.

Prerequisito/i:

- Il serbatoio può essere riempito o svuotato. La caratteristica di linearizzazione deve essere crescente in modo continuo.
- È stata effettuata una taratura del livello.

i

Per una descrizione dei parametri citati \rightarrow cap. 8.11 "Descrizione dei parametri".



i

Il messaggio di errore F510 "Linearization" viene visualizzato finché vengono effettuati inserimenti nella tabella e non è attivato.

Nome parametro	Descrizione
Lin. mode (037)	→ 🖹 131
Unit after lin. (038)	→ 🖹 131
Line numb (039)	→ 🖹 131
X-value (040) (manual entry)	→ 🖹 131
Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)	→ 🖹 131
Edit table (042)	→ 🖹 132
Tank description (173)	→ 🖹 132
Tank content (043)	→ 🖹 132

8.5.4 Parametri necessari per la linearizzazione

8.6 Misura della pressione

8.6.1 Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco)

Esempio:

In questo esempio, per il campo di misura 0 ... +300 mbar (4.35 psi), è configurato un dispositivo con un sensore da 400 mbar (6 psi) ovvero sono assegnati 0 mbar e 300 mbar (4.35 psi).

Prerequisito/i:

In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia si conoscono i valori di pressione di inizio e fondo scala.

i

A causa dell'orientamento del dispositivo, il valore misurato può presentare uno scostamento del valore di pressione, che non risulterà pari a zero in condizioni di assenza di pressione. Per informazioni su come eseguire la regolazione della posizione, vedere $\rightarrow \exists 80$. La regolazione è possibile solo tramite FieldCare.

	Descrizione	
1	Selezionare la modalità "Pressure" nel parametro "Measuring mode (005)".	
	Percorso: Setup → Measuring mode (005)	
2	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro "Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar".	
	Percorso: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)	
3	Quando necessario, scalare il parametro "Output value (OUT Value)" di Analog Input Block, → 🖹 146, descrizione dei parametri "Proc value scale" e "Output scale".	
4	Risultato: il campo di misura è configurato tra 0 e +300 mbar (4.35 psi).	

8.7 Misura della pressione differenziale (Deltabar M)

8.7.1 Preliminari

i

Prima di tarare il dispositivo, la tubazione in pressione deve essere pulita e riempita di fluido. \rightarrow Vedere la tabella successiva.

	Valvole	Significato	Installazione preferenziale	
1	Chiudere 3.			
2	Riempire il sistema di misur	a con il fluido.		
	Aprire A, B, 2, 4.	Il fluido scorre all'interno.		
3	Se necessario, pulire la tuba – soffiando aria compressa – risciacquando in caso di li	zione in pressione: ¹⁾ in caso di gas quidi.		
	Chiudere 2 e 4.	Bloccare il dispositivo.	+	
	Aprire 1 e 5. ¹	Soffiare aria compressa/ risciacquare la tubazione in pressione.		
	Chiudere 1 e 5. ¹	Terminata la pulizia, chiudere le valvole.		
4	Sfiatare il dispositivo.			
	Aprire 2 e 4.	Introdurre il fluido.	+	
	Chiudere 4.	Chiudere il lato bassa pressione.		
	Aprire 3.	Equilibrare i lati positivo e bassa pressione.		
	Aprire brevemente 6 e 7, quindi richiudere.	Riempire completamente il misuratore di fluido ed eliminare l'aria.		
5	Impostare il punto di misura per il funzionamento.		$1 X L^{2} X^{4} X^{5}$	
	Chiudere 3.	Chiudere il lato alta pressione dal lato bassa pressione.	¥ ¥	
	Aprire 4.	Connettere il lato bassa pressione.	Sopra: installazione preferenziale per i gas Sotto: installazione preferenziale per i liquidi I Deltahar M	
	A questo punto - 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 e 7 sono chiuse. - 2 e 4 sono aperte. - A e B aperte (se presenti).		II Manifold a tre valvole III Separatore 1, 5 Valvole di scarico 2, 4 Valvole di carico 3 Valvola di equalizzazione 6, 7 Valvole di sfiato su Deltabar M	
6	Se necessario, regolare. \rightarrow Vedere anche a pagina 97		A, B Valvola di intercettazione	

1) per configurazione a 5 valvole

8.7.2 Parametri necessari per la pressione differenziale in modalità di misura "Pressure"

Nome parametro	Descrizione
Measuring mode (005)	\rightarrow 124
Switch P1/P2 (163) (Deltabar)	→ 1 26
High-pressure side (006) (Deltabar)	\rightarrow 126
Press. eng. unit (125)	→ È 125
Corrected press. (172)	→ È 127
Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di misura della pressione relativa)	→ 🖹 124
Calib. offset (192)	→ <a> → 124
Damping switch (164)	→ È 125
Damping value (017)	→ È 125
Pressure af. damp (111)	\rightarrow 127

8.8 Misura della portata (Deltabar M)

8.8.1 Informazioni sulla misura della portata

In modalità di misura "Flow", il dispositivo determina un valore di portata volumetrica o massica dalla pressione differenziale misurata. La pressione differenziale viene generata mediante elementi primari come tubi di Pitot o orifizi e dipende dalla portata volumetrica o massica. Sono disponibili quattro tipi di portata: portata volumetrica, portata volumetrica normalizzata (condizioni normalizzate europee), portata volumetrica standard (condizioni standard americane), portata massica e portata in %.

Inoltre, il software di Deltabar S offre di serie due totalizzatori. I totalizzatori integrano il valore di portata volumetrica o massica. La funzione di conteggio e l'unità possono essere impostate separatamente per entrambi i totalizzatori. Il primo totalizzatore (totalizzatore 1) può essere azzerato in qualsiasi momento mentre il secondo (totalizzatore 2) totalizza la portata dalla messa in servizio in poi e non può essere azzerato.



I totalizzatori non sono disponibili per il tipo di portata "Portata in %".

8.8.2 Preliminari

i

Prima di tarare Deltabar M, la tubazione in pressione deve essere pulita e riempita di fluido. \rightarrow Vedere la tabella successiva.

	Valvole	Significato	Installazione preferenziale
1	Chiudere 3.	1	
2	Riempire il sistema di misur	a con il fluido.	
	Aprire A, B, 2, 4.	Il fluido scorre all'interno.	
3	Se necessario, pulire la tuba: – soffiando aria compressa – risciacquando in caso di li	zione in pressione ¹⁾ : in caso di gas quidi.	
	Chiudere 2 e 4.	Bloccare il dispositivo.	+ -
	Aprire 1 e 5. ¹	Soffiare aria compressa/ risciacquare la tubazione in pressione.	
	Chiudere 1 e 5. ¹	Terminata la pulizia, chiudere le valvole.	
4	Sfiatare il dispositivo.		
	Aprire 2 e 4.	Introdurre il fluido.	
	Chiudere 4.	Chiudere il lato bassa pressione.	AX XB
	Aprire 3.	Equilibrare i lati positivo e bassa pressione.	
	Aprire brevemente 6 e 7, quindi richiudere.	Riempire completamente il misuratore di fluido ed eliminare l'aria.	
5	Eseguire la regolazione della se sussistono le seguenti cor queste condizioni, non esegu posizione di zero fino al pun	a posizione di zero (→ 🖹 80) adizioni. In mancanza di uire la regolazione della to 6 compreso.	
	Condizioni: – Il processo non può essere – I punti di presa (A e B) so geodetica.	e bloccato. no alla medesima altezza	Sopra: installazione preferenziale per i gas Sotto: installazione preferenziale per i liquidi I Deltabar M II Manifold a tre valvole
6	Impostare il punto di misura	per il funzionamento.	III Separatore 1, 5 Valvole di scarico
	Chiudere 3.	Chiudere il lato alta pressione dal lato bassa pressione.	2, 4 Valvole di carico 3 Valvola di equalizzazione 6, 7 Valvole di sfiato su Deltabar M A, B Valvole di intercettazione
	Aprire 4.	Connettere il lato bassa pressione.	
	A questo punto - 1 ¹ , 3, 5 ¹ , 6 e 7 sono chiuse. - 2 e 4 sono aperte. - A e B aperte (se presenti).		
7	Se la portata può essere bloccata (→ 🖹 80), eseguire la regolazione della posizione di zero. In questo caso, il punto 5 non è applicabile.		
8	Procedere alla taratura. 100, \rightarrow cap. 8.8.3.		

1) per configurazione a 5 valvole

Nome parametro	Descrizione
Lin./SQRT switch (133) (Deltabar)	→ 🖹 124
Measuring mode (005)	→ 🖹 124
Switch P1/P2 (163) (Deltabar)	→ 1 26
High-pressure side (006) (Deltabar)	→ 1 26
Press. eng. unit (125)	→ 🖹 125
Corrected press. (172)	→ 🖹 127
Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di misura della pressione relativa)	→ 🖹 124
Max. flow (009)	→ 🖹 133
Max. pressure flow (010)	→ 🖹 133
Damping switch (164)	→ 🖹 125
Damping value (017)	→ 🖹 125
Flow (018)	→ 🖹 134
Pressure af. damp (111)	→ <a>127

8.8.3 Parametri necessari per la modalità di misura "Flow"

8.9 Misura del livello (Deltabar M)

8.9.1 Preliminari

Aprire il serbatoio

i

Prima di tarare il dispositivo, la tubazione in pressione deve essere pulita e riempita di fluido. \rightarrow Vedere la tabella successiva.

	Valvole	Significato	Installazione
1	Riempire il serbatoio oltre il punto di presa inferiore.		
2	Riempire il sistema di misura con il fluido.		
	Aprire A.	Aprire la valvola di intercettazione.	+
3	Sfiatare il dispositivo.		
	Aprire brevemente 6, quindi richiuderla.	Riempire completamente il misuratore di fluido ed eliminare l'aria.	
4	Impostare il punto di misura	per il funzionamento.	A B A A P_{atm}
	A questo punto: - B e 6 sono chiuse. - A è aperta.		Aprire il serbatoio
5	 Procedere alla taratura con uno dei seguenti metodi: "In pressure" - con pressione di riferimento (→ 104) "In pressure" - senza pressione di riferimento (→ 106) "In height" - con pressione di riferimento (→ 108) "In height" - senza pressione di riferimento (→ 110) 		I Deltabar M II Separatore 6 Valvola di sfiato su Deltabar M A Valvola di intercettazione B Valvola di scarico

Serbatoio chiuso

i

Prima di tarare il dispositivo, la tubazione in pressione deve essere pulita e riempita di fluido. \rightarrow Vedere la tabella successiva.

	Valvole	Significato	Installazione
1	Riempire il serbatoio oltre il	punto di presa inferiore.	
2	Riempire il sistema di misur	a con il fluido.	B
	Chiudere 3.	Chiudere il lato alta pressione dal lato bassa pressione.	+ .A
	Aprire A e B.	Aprire le valvole di intercettazione.	
3	Sfiatare il lato positivo (se n bassa pressione).	ecessario, scaricare il lato	
	Aprire 2 e 4.	Introdurre il fluido dal lato alta pressione.	
	Aprire brevemente 6 e 7, quindi richiudere.	Riempire completamente il lato alta pressione di fluido ed eliminare l'aria.	
4	Impostare il punto di misura	e per il funzionamento.	
	A questo punto: - 3, 6 e 7 sono chiuse. - 2, 4, A e B sono aperte.		Serbatoio chiuso I Deltabar M
5	Procedere alla taratura con "In pressure" - con pression "In pressure" - senza press (→ 🖹 106) "In height" - con pressione "In height" - senza pressio	uno dei seguenti metodi: ne di riferimento ($\rightarrow \stackrel{>}{=} 104$) ione di riferimento di riferimento ($\rightarrow \stackrel{>}{=} 108$) ne di riferimento ($\rightarrow \stackrel{>}{=} 110$)	 II Manifold a tre valvole III Separatore 1,5 Valvole di scarico 2,4 Valvole di carico 3 Valvola di equalizzazione 6,7 Valvole di sfiato su Deltabar M A, B Valvola di intercettazione

Serbatoio chiuso con vapore sovrapposto

i

Prima di tarare il dispositivo, la tubazione in pressione deve essere pulita e riempita di fluido. \rightarrow Vedere la tabella successiva.

	Valvole	Significato	Installazione
1	Riempire il serbatoio oltre il	punto di presa inferiore.	
2	Riempire il sistema di misur	a con il fluido.]
	Aprire A e B.	Aprire le valvole di intercettazione.	
	Riempire la tubazione a pres all'altezza della trappola per	sione del lato negativo fino la condensa.	+ A
3	Sfiatare il dispositivo.		
	Aprire 2 e 4.	Introdurre il fluido.	
	Chiudere 4.	Chiudere il lato bassa pressione.	
	Aprire 3.	Equilibrare i lati positivo e bassa pressione.	
	Aprire brevemente 6 e 7, quindi richiudere.	Riempire completamente il misuratore di fluido ed eliminare l'aria.	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
4	Impostare il punto di misura	per il funzionamento.	\downarrow \Box \downarrow \downarrow
	Chiudere 3.	Chiudere il lato alta pressione dal lato bassa pressione.	Serbatoio chiuso con vapore sovrapposto I Deltabar M II Manifold a tre valvole
	Aprire 4.	Connettere il lato bassa pressione.	III Separatore1, 5 Valvole di scarico2, 4 Valvole di carico
	A questo punto: - 3, 6 e 7 sono chiuse. - 2, 4, A e B sono aperte.		 3 Valvola di equalizzazione 6, 7 Valvole di sfiato su Deltabar M A, B Valvole di intercettazione
5	Procedere alla taratura con u "In pressure" - con pression "In pressure" - senza press (→ ≧ 106) "In height" - con pressione "In height" - senza pression	uno dei seguenti metodi: ne di riferimento ($\rightarrow \square 104$) ione di riferimento di riferimento ($\rightarrow \square 108$) ne di riferimento ($\rightarrow \square 110$)	

8.9.2 Selezione del livello "In pressure" Taratura con pressione di riferimento (taratura bagnata)

Esempio:

In questo esempio, il livello del serbatoio dovrebbe essere misurato in "m". Il livello massimo è 3 m (9.8 ft). Il campo di pressione è derivato dal livello e dalla densità del fluido.

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- Il serbatoio può essere riempito o svuotato.

i

I valori inseriti per "**Empty calib. (028)**/**Full calib. (031)**" e le pressioni presenti in corrispondenza del dispositivo devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.

	Descrizione
1	Eseguire una "regolazione della posizione". $ ightarrow riangle 80$
2	Selezionare la modalità di misura "Level" nel parametro " Measuring mode (005) ".
	Percorso: Setup → Measuring mode (005)
3	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro " Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar".
	Percorso: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)
4	Selezionare la modalità di livello "In pressure" nel parametro " Level selection (024) ".
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)

	Descrizione	
5	Selezionare un'unità di livello tramite il parametro "Unit before lin (025)", in questo esempio "m". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)	<u>h</u> [m] B 3
6	Selezionare l'opzione "Wet" nel parametro "Calibration mode (027)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow	
7	Calibration mode (027) La pressione per il punto di taratura inferiore è presente sul dispositivo, in questo esempio "O mbar".	
	Selezionare il parametro "Empty calib. (028) ".	0 300 <u>p</u> [mbar]
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	A0017658 Taratura con pressione di riferimento – taratura bagnata
	Inserire il valore di livello, ad esempio "O m". Confermando il valore, il valore di pressione presente viene assegnato al valore di livello inferiore.	A Vedere la tabella, punto 7. B Vedere la tabella, punto 8.
8	Nel dispositivo è presente la pressione per il punto di taratura superiore, ad esempio 300 mbar (4.35 psi).	
	Selezionare il parametro "Full calib. (031)".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)	
	Inserire il valore di livello, ad esempio 3 m (9.8 ft). Confermando il valore, il valore di pressione presente viene assegnato al valore di livello superiore.	
9	Se la taratura viene effettuata con un fluido diverso da quello di processo, inserire la densità del fluido di taratura nel parametro "Adjust density (034) ".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	
10	Se la taratura è stata effettuata con un fluido diverso da quello di processo, specificare la densità del fluido di processo nel parametro "Process density (035) ".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035) .	
11	Risultato: Il campo di misura è impostato tra 0 e 3 m (9.8 ft).	



Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa. Vedere $\rightarrow \exists 128$ "**Unit before lin (025)**".

8.9.3 Selezione del livello "In pressure" Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco)

Esempio:

In questo esempio, il volume del serbatoio dovrebbe essere misurato in litri. Il volume massimo di 1000 litri (264 gal) corrisponde a una pressione di 450 mbar (6.53 psi). Il volume minimo di 0 litri corrisponde a una pressione di 50 mbar (0.72 psi) poiché il dispositivo è montato al di sotto dell'inizio del campo di misura del livello.

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia è necessario conoscere i valori di pressione e volume per i punti di taratura superiore e inferiore.

i

- I valori inseriti per "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty pressure (029)/Full pressure (032)" devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.

	Descrizione
1	Selezionare la modalità di misura "Level" nel parametro " Measuring mode (005) ".
	Percorso: Setup \rightarrow Measuring mode (005)
2	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro "Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar".
	Percorso: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)
3	Selezionare la modalità di livello "In pressure" nel parametro "Level selection (024) ".
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)
4	Selezionare un'unità di volume tramite il parametro "Unit before lin (025) ", in questo esempio "I" (litri).
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)

	Descrizione		
5	Selezionare l'opzione "Dry" nel parametro "Calibration mode (027)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow		
	Calibration mode (027)	C 1000	
6	"Adjust density (034)" contiene l'impostazione di fabbrica 1.0 ma questo valore, se necessario, può essere cambiato. Le coppie di valori inserite devono corrispondere a tale densità. Percorso: Setun → Extended setun → Level →		
	Adjust density (034)		
7	Inserire il valore di volume per il punto di taratura inferiore nel parametro "Empty calib. (028) ", ad esempio 0 litri.	$\begin{array}{c} \mathbf{A} & 0 \\ 50 & 450 \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} \end{array}$	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	Taratura senza pressione di riferimento – taratura a secco A Vedere la tabella, punto 7.	
8	Inserire il valore della pressione per il punto di taratura inferiore tramite il parametro "Empty pressure (029) ", ad esempio 50 mbar (0.72 psi).	 Vedere la tabella, punto 8. Vedere la tabella, punto 9. Vedere la tabella, punto 10. 	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty pressure (029)		
9	Inserire il valore di volume per il punto di taratura superiore nel parametro "Full calib. (031) ", ad esempio 1000 litri (264 gal).		
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)		
10	Inserire il valore della pressione per il punto di taratura superiore tramite il parametro "Full pressure (032) ", ad esempio 450 mbar (6.53 psi).		
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full pressure (032)		
11	Se la taratura è stata effettuata con un fluido diverso da quello di processo, specificare la densità del fluido di processo nel parametro " Process density (035) ". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035) .		
12	Risultato: il campo di misura è impostato tra 0 e 1000 l (264 gal).		

i

Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa. Vedere $\rightarrow \triangleq 128$ "Unit before lin (025)".

8.9.4 Selezione del livello "In height" Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco)

Esempio:

Nell'esempio si deve misurare il volume in un serbatoio in litri. Il volume massimo di 1000 litri (264 gal) corrisponde a un livello di 4,5 m (14.8 ft). Il volume minimo di 0 litri corrisponde a un livello di 0,5 m (1.6 ft), perché il dispositivo è montato al di sotto dell'inizio del campo di misura del livello.

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia è necessario conoscere i valori di altezza e volume per i punti di taratura superiore e inferiore.

i

- I valori inseriti per "Empty calib. (028)/Full calib. (031)", "Empty height (030)/Full height (033)" devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.




Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa $\rightarrow B$ 128 "**Unit before lin (025)**".

8.9.5 Selezione del livello "In height" Taratura con pressione di riferimento (taratura bagnata)

Esempio:

Nell'esempio si deve misurare il volume in un serbatoio in litri. Il volume massimo di 1000 litri (264 gal) corrisponde a un livello di 4,5 m (14.8 ft). Il volume minimo di 0 litri corrisponde a un livello di 0,5 m (1.6 ft), perché il dispositivo è montato al di sotto dell'inizio del campo di misura del livello.

La densità del fluido è 1 g/cm³ (1 SGU).

Prerequisito/i:

- La variabile misurata è direttamente proporzionale alla pressione.
- Il serbatoio può essere riempito o svuotato.

i

I valori inseriti per **"Empty calib. (028)/Full calib. (031)**" e i valori di pressione presenti in corrispondenza del dispositivo devono differire di almeno l'1%. Se i valori sono troppo ravvicinati, il valore è rifiutato ed è visualizzato un messaggio. Gli altri valori soglia non sono controllati, ossia i valori inseriti devono essere adatti al sensore e all'attività di misura, in modo che il misuratore possa operare correttamente.

	Descrizione
1	Eseguire la regolazione della posizione. Vedere → 🖹 80.
2	Selezionare la modalità di misura "Level" nel parametro " Measuring mode (005) ".
	Percorso: Setup \rightarrow Measuring mode (005)
3	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro " Press. eng. unit (125) ", in questo esempio "mbar".
	Percorso: Setup \rightarrow Press. eng. unit (125)
4	Selezionare la modalità di livello "In height" nel parametro " Level selection (024) ".
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Level selection (024)
5	Selezionare un'unità di volume tramite il parametro "Unit before lin (025) ", in questo esempio "I" (litri).
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Unit before lin (025)

	Descrizione	
6	Selezionare un'unità di livello tramite il parametro " Height unit (026) ", in questo esempio "m".	$\frac{h}{ m } = \frac{p}{p}$
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Height unit (026)	4.5
7	Selezionare l'opzione "Wet" nel parametro "Calibration mode (027)". Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Calibration mode (027)	\mathbf{A} $\rho = 1 \frac{g}{\mathrm{cm}^3}$
8	Se la taratura viene eseguita con un fluido diverso da quello di processo, inserire la densità del fluido di taratura nel parametro "Adjust density (034)", in questo esempio 1 g/cm ³ (1 SGU). Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Adjust density (034)	$0.5 \frac{1}{49} \frac{441}{[mbar]}$
9	Nel dispositivo è presente la pressione per il punto di taratura inferiore, ad esempio copertura 0,5 m / 49 mbar (0.71 psi).	C 1000
	Inserire il valore di volume per il punto di taratura inferiore nel parametro "Empty calib. (028) ", ad esempio 0 litri.	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Empty calib. (028)	$h = \frac{p}{\rho \cdot g}$
10	Nel dispositivo è presente la pressione per il punto di taratura superiore, ad esempio copertura 4,5 m / 441 mbar (6.4 psi).	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	Inserire il valore di volume per il punto di taratura superiore nel parametro "Full calib. (031) ", in questo esempio "1000 litri" (264 gal).	ADO31196 Fig. 29: Taratura con pressione di riferimento – taratura bagnata A Vedere la tabella nunto 8
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Full calib. (031)	B Vedere la tabella, punto 9. C Vedere la tabella, punto 10.
11	Se la taratura è stata effettuata con un fluido diverso da quello di processo, specificare la densità del fluido di processo nel parametro "Process density (035) ".	
	Percorso: Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Level \rightarrow Process density (035)	
12	Risultato: il campo di misura è impostato tra 0 e 1000 l (264 gal).	

i

Per questa modalità di livello, le variabili di misura disponibili sono %, livello, volume e massa $\rightarrow \triangleq 128$ "**Unit before lin (025)**".

Nome parametro	Descrizione
Level selection (024)	\rightarrow 128
Unit before lin (025)	128
Height unit (026)	128
Calibration mode (027)	129
Empty calib. (028)	129
Empty pressure (029) Empty pressure (185)	129
Empty height (030) Empty height (186)	129
Full calib. (031)	129
Full pressure (187) Full pressure (032)	130
Full height (033) Full height (188)	130
Density unit (127)	130
Adjust density (034)	130
Process density (035)	130
Level before. lin. (019)	130

8.9.6 Parametri necessari per la modalità di misura "Level"

8.10 Panoramica del menu operativo del display on-site

Tutti i parametri e il loro codice di accesso diretto (tra parentesi) sono elencati nella tabella che segue. Il numero di pagina rimanda alla descrizione del parametro.

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina	
I parametri in corsivo non po come, ad esempio, la Meas u	parametri in corsivo non possono essere modificati (sola lettura). Questi parametri vengono visualizzati o meno a seconda di impostazio me, ad esempio, la Measuring mode (005) , la taratura a secco o "bagnata" o il blocco hardware.				
Language (000)				→ 🖹 122	
Lettura/Funz.	Display mode (001)			→ 🖹 122	
	Add. disp. value (002)				
	Format 1st value (004)			→ 123	
	Format ext.val. 1 (235)			→ 🖹 123	
	Format ext.val. 2 (258)				
Setup	Lin./SQRT switch (133) (Deltab	ar)		→ 🖹 124	
	Measuring mode (005) Measuring mode (182)			→ 🖹 124	
	Switch P1/P2 (163) (Deltabar)				
	High-pressure side (183) (Delta High-pressure side (006) (Delta	bar) B ar)		→ 🖹 126	
	Press. eng. unit (125)			→ 🖹 125	
	Corrected press. (172)			→ <a>127	
	Pos. zero adjust (007) (Deltabar pressione relativa) Calib. offset (192) (sensori di pre	s e celle di misura della essione assoluta)			
	Max. flow (009) (modalità di mis	w (009) (modalità di misura "Flow") (Deltabar)			
	Max. pressure flow (010) (modalità di misura "Flow") (Deltabar)				
	Empty calib. (011) (modalità di misura "Level" e "Calibration mode (027)" = Wet)				
	Full calib. (012) (modalità di misura "Level" e "Calibration mode (027)" = Wet)				
	Damping switch (164) (sola lett	ura)	→ 🖹 125		
	Damping value (184) Damping value (017)				
	Flow (018) (modalità di misura "Flow") (Deltabar)				
	Level before. lin. (019) (modalità di misura "Level")				
	Pressure af. damp (111)			→ 🖹 127	
	Extended setup	Code definition (023)	→ 🖹 121		
		Device tag (022)		→ 🖹 122	
		Ident number sel (229)		→ 1 35	
		Operator code (021)		→ 1 21	
		Level	Level selection (024)	→ 🖹 128	
		"Level")	Unit before lin (025)	128	
			Height unit (026)	128	
			Calibration mode (027)	129	
			Empty calib. (028)	129	
			Empty pressure (029) Empty pressure (185)	129	
			Empty height (030) Empty height (186)	129	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina
			Full calib. (031)	129
Setup	Extended setup	Level (modalità di misura "Level")	Full pressure (187) Full pressure (032)	130
			Full height (033) Full height (188)	130
			Density unit (127)	130
			Adjust density (034)	130
			Process density (035)	130
			Level before. lin. (019)	130
		Linearization	Lin. mode (037)	131
			Unit after lin. (038)	131
			Line numb (039)	131
			X-value (040) (manual entry) X-value (123) (in linear/activ. table)	131
			Y-value (041) (manual entry/in semi- auto. entry)	131
			Y-value (194) (in linear/activ. table)	
			Edit table (042)	132
			Tank description (173)	132
		Flow (modalità di misura "Flow") (Deltabar)	Tank content (043)	132
			Flow type (044)	132
			Mass flow unit (045)	132
			Norm. flow unit (046)	133
			Std. flow unit (047)	133
			Flow unit (048)	133
			Max. flow (009)	133
			Max. pressure flow (010)	133
			Set low-flow cut-off (049)	134
			Flow (018)	134
		Analog input 1	Channel (171)	135
			Output value (OUT Value) (224)	135
			Status (196)	135
			Filt. time const. (197)	135
			Fail safe mode (198)	135
			Failsafe default (199)	135
		Analog input 2	Channel (230) (Cerabar/Deltapilot)	136
			Channel (231) (Deltabar)	136
			Output value (OUT Value) (201)	136
			Status (202)	136
			Filt. time const. (203)	136
			Failsafe mode (204)	136
			Failsafe default (205)	136
		Uscita analogica 1	Failsafe time (206)	136
			Failsafe mode (207)	136

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina	
			Failsafe default (208)	136	
			Input value (209)	136	
Setup	Extended setup	Analog output 1	Input status (220)	136	
			Unit (211)	137	
		Uscita analogica 2	Failsafe time (212)	137	
			Failsafe mode (213)	137	
			Failsafe default (214)	137	
			Input value (215)	137	
			Input status (223)	137	
			Unit (217)	137	
		Totalizzatore 1 (Deltabar)	Channel (218)	137	
			Eng.unit total.1 (058) (059) (060) (061)	138	
			Totalizer 1 mode (175)	138	
			Total. 1 failsafe (221)	138	
			Total.1 value (219)	138	
			Preset value (222)	138	
			Totalizer 1 (261)	138	
			Status (236)	138	
		Totalizzatore 2 (Deltabar)	Eng. unit totalizer 2 (065) (066) (067) (068)	139	
			Totalizer 2 mode (177)	139	
			Total. 2 failsafe (178)	139	
			Totalizer 2 (069)	140	
			Totalizer 2 overflow (070)	140	
Diagnosis	Diagnostic code (071)			140	
	Last diag. code (072)				
	Min. meas. press. (073)		140		
	Max. meas. press. (074)			140	
	Diagnostic list	Diagnostic 1 (075)			
		Diagnostic 2 (076)		141	
		Diagnostic 3 (077)			
		Diagnostic 4 (078)		141	
		Diagnostic 5 (079)		141	
		Diagnostic 6 (080)		141	
		Diagnostic 7 (081)		141	
		Diagnostic 8 (082)		141	
		Diagnostic 9 (083)		141	
		Diagnostic 10 (084)			
	Event logbook	Last diag. 1 (085)			
		Last diag. 2 (086)			
		Last diag. 3 (087)			
		Last diag. 4 (088)		141	
		Last diag. 5 (089)		141	

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina
		Last diag. 6 (090)		141
		Last diag. 7 (091)		141
		Last diag. 8 (092)		141
Diagnosis	Event logbook	Last diag. 9 (093)		141
		Last diag. 10 (094)		141
	Instrument info	Firmware version (095)		122
		Serial number (096)		122
		Ext. order code (097)		122
		Order code (098)		122
		Device tag (022)		122
		ENP version (099)		122
		Config. counter (100)		140
		LRL sensor (101)		134
		URL sensor (102)		134
		Ident number (225)		134
	Measured values	Flow (018)		134
		Level before. lin. (019)		130
		Tank content (043)		132
		Meas. pressure (020)		126
		Sensor pressure (109)		127
		Corrected press. (172)	127	
		Pressure af. damp (111)	127	
		Sensor temp. (110) (Cerabar/Deltapilot)		125
		Analog input 1	Channel (171)	135
			Output value (OUT Value) (224)	135
			Status (196)	135
		Analog input 2	Channel (230) (Cerabar/Deltapilot)	136
			Channel (231) (Deltabar)	136
			Output value (OUT Value) (201)	136
	Uscita		Status (202)	136
		Uscita analogica 1	Input value (209)	136
			Input status (220)	136
		Uscita analogica 2	Input value (215)	137
			Input status (223)	137
		Totalizzatore 1 (Deltabar)	Channel (218)	137
			Totalizer 1 (261)	138
			Status (236)	138
		Totalizzatore 2 (Deltabar)	Totalizer 2 (069)	140
		Totalizer 2 overflow (070)		140
	Simulation	Simulation mode (112)		141
		Sim. pressure (113)		142
		Sim. flow (114) (Deltabar)		142
		Sim. level (115)		142

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina
		Sim. tank cont. (116)		142
		Sim. error no. (118)		142
	Reset	Enter reset code (124)		123
Expert	Direct access (119)			121
	System	Code definition (023)		121
		Lock switch (120)		121
		Operator code (021)		121
		Instrument info	Device tag (022)	122
			Serial number (096)	122
			Firmware version (095)	122
			Ext. order code (097)	122
			Order code (098)	122
			ENP version (099)	122
			Electr. serial no. (121)	122
			Sensor ser. no. (122)	122
		Display	Language (000)	122
			Display mode (001)	122
			Add. disp. value (002)	122
			Format 1st value (004)	123
			Format ext.val. 1 (235)	123
			Format ext.val. 2 (258)	123
		Management	Enter reset code (124)	123
			Download select.	123
	Measurement	Lin./SQRT switch (133) (Del	tabar)	124
		Measuring mode (005) Measuring mode (182)		124
		Basic setup	Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di misura della pressione relativa)	124
			Calib. offset (192) Calib. offset (008)	124
			Damping switch (164) (sola lettura)	125
			Damping value (184) Damping value (017)	125
			Press. eng. unit (125)	125
			Temp. eng. unit. (126) (Cerabar/ Deltapilot)	125
			Sensor temp. (110) (Cerabar/ Deltapilot)	125
		Pressure	Switch P1/P2 (163) (Deltabar)	126
			High-pressure side (183) (Deltabar) High-pressure side (006) (Deltabar)	126
			Meas. pressure (020)	126
			Sensor pressure (109)	127
			Corrected press. (172)	127
			Pressure af. damp (111)	127
		Level	Level selection (024)	128

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina
			Unit before lin (025)	128
			Height unit (026)	128
			Calibration mode (027)	129
			Empty calib. (028)	129
Expert	Measurement	Level	Empty pressure (185) Empty pressure (029)	129
			Empty height (030) Empty height (186)	129
			Full calib. (031)	129
			Full pressure (187) Full pressure (032)	130
			Full height (033) Full height (188)	130
			Density unit (127)	130
			Adjust density (034)	130
			Process density (035)	130
			Level before. lin. (019)	130
		Linearization	Lin. mode (037)	131
			Unit after lin. (038)	131
			Line numb (039)	131
			X-value (040) (manual entry) X-value (123) (in linear/activ. table)	131
			Y-value (041) (manual entry/in semi- auto. entry) Y-value (194) (in linear/activ. table)	131
			Edit table (042)	132
			Tank description (173)	132
			Tank content (043)	132
		Flow (Deltabar)	Flow type (044)	132
			Mass flow unit (045)	132
			Norm. flow unit (046)	133
			Std. flow unit (047)	133
			Flow unit (048)	133
			Max. flow (009)	133
			Max. pressure flow (010)	133
			Set low-flow cut-off (049)	134
			Flow (018)	134
		Soglie sensore	LRL sensor (101)	134
			URL sensor (102)	134
		Sensor trim	Lo trim measured (129)	134
			Hi trim measured (130)	134
			Lo trim sensor (131)	134
			Hi trim sensor (132)	134
	Communication	PB-PA Info	Ident number (225)	134
			Profile revision (227)	134
		PB-PA Config	Addressing (228)	135

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina
			Bus address (233)	135
			Ident number sel (229)	135
			Cond.status diag (234)	135
		Analog input 1	Channel (171)	→ 🖹 135
Expert	Communication	Analog input 1	Output value (OUT Value) (224)	135
			Status (196)	135
			Filt. time const. (197)	135
			Fail safe mode (198)	135
			Failsafe default (199)	135
		Analog input 2	Channel (230) (Cerabar/Deltapilot)	136
			Channel (231) (Deltabar)	136
			Output value (OUT Value) (201)	136
			Status (202)	136
			Filt. time const. (203)	136
			Failsafe mode (204)	136
			Failsafe default (205)	136
		Uscita analogica 1	Failsafe time (206)	136
			Failsafe mode (207)	136
			Failsafe default (208)	136
			Input value (209)	136
			Input status (220)	136
			Unit (211)	137
		Uscita analogica 2	Failsafe time (212)	137
			Failsafe mode (213)	137
			Failsafe default (214)	137
			Input value (215)	137
			Input status (223)	137
			Unit (217)	137
		Totalizzatore 1 (Deltabar)	Channel (218)	137
			Eng.unit total.1 (058) (059) (060) (061)	138
			Totalizer 1 mode (175)	→ 🖹 138
			Total. 1 failsafe (221)	138
			Total.1 value (219)	138
			Preset value (222)	138
			Totalizer 1 (261)	138
			Status (236)	138
	Application	Electr. Delta P (158) (Cerabar / Deltapilot)		→ 🖹 139
		Fixed ext. value (174) (Ceral	bar / Deltapilot)	→ 🖹 139
		Ext. val. 2 (259)		→ 🖹 139
		Ext. val. 2 status (260)		→ 🖹 139
		Totalizzatore 2 (Deltabar)	Eng. unit totalizer 2 (065) (066) (067) (068)	139
			Totalizer 2 mode (177)	139

Livello 1	Livello 2	Livello 3	Livello 4	Pagina	
			Total. 2 failsafe (178)	139	
			Totalizer 2 (069)	140	
			Totalizer 2 overflow (070)	140	
	Diagnosis	Diagnostic code (071)		140	
		Last diag. code (072)		140	
Expert	Diagnosis	Reset logbook (159)	Reset logbook (159)		
		Min. meas. press. (072	Min. meas. press. (073)		
		Max. meas. press. (07	Max. meas. press. (074)		
		Reset peak hold (161)		140	
		"Alarm behav. P (050)	n	140	
		Operating hours (162)	Operating hours (162)		
		Config. counter (100)		140	
		Diagnostic list	Diagnostic 1 (075)	141	
			Diagnostic 2 (076)	141	
			Diagnostic 3 (077)	141	
			Diagnostic 4 (078)	141	
			Diagnostic 5 (079)	141	
			Diagnostic 6 (080)	141	
			Diagnostic 7 (081)	141	
			Diagnostic 8 (082)	141	
			Diagnostic 9 (083)	141	
			Diagnostic 10 (084)	141	
		Event logbook	Last diag. 1 (085)	141	
			Last diag. 2 (086)	141	
			Last diag. 3 (087)	141	
			Last diag. 4 (088)	141	
			Last diag. 5 (089)	141	
			Last diag. 6 (090)	141	
			Last diag. 7 (091)	141	
			Last diag. 8 (092)	141	
			Last diag. 9 (093)	141	
			Last diag. 10 (094)	141	
		Simulation	Simulation mode (112)	141	
			Sim. pressure (113)	142	
			Sim. flow (114) (Deltabar)	142	
			Sim. level (115)	142	
			Sim. tank cont. (116)	142	
			Sim. error no. (118)	142	

8.11 Descrizione dei parametri

i

Questa sezione descrive i parametri nell'ordine in cui sono disposti nel menu operativo "Expert".

Expert

Nome parametro	Descrizione	
Direct access (119)	Inserire il codice di accesso diretto per accedere direttamente a un parametro.	
Scrittura	Opzioni: Un numero tra 0 e 999 (vengono riconosciuti solo codici validi) Impostazione di fabbrica: 0 Nota: Per l'accesso diretto, non è necessario inserire gli zeri iniziali.	

8.11.1 System

$\mathsf{Expert} \rightarrow \mathsf{System}$

Nome parametro	Descrizione
Code definition (023) Scrittura	Tale funzione permette di inserire un codice di accesso con il quale sbloccare il dispositivo.
	Opzioni: • Un numero da 0 a 9999
	Impostazione di fabbrica: O
Lock switch (120) Lettura	Visualizza lo stato del DIP switch 1 (On) sull'inserto elettronico. È possibile bloccare o sbloccare i parametri riguardanti il valore misurato con il DIP switch 1. Se il funzionamento è bloccato tramite il parametro "Operator code (021) ", è possibile sbloccarlo nuovamente mediante questo parametro.
	Visualizzazione:On (blocco attivato)Off (blocco disattivato)
	Impostazione di fabbrica: Off (blocco disattivato)
Operator code (021) Scrittura	Utilizzare questa funzione per inserire un codice per bloccare o sbloccare il funzionamento.
	 Opzioni: Per bloccare: inserire un numero ≠ dal codice di sblocco. Per sbloccare: inserire il codice di accesso.
	L'impostazione di fabbrica del codice di sblocco è "0". Nel parametro "Code definition (023) " si può definire un altro codice di accesso. Se l'utente ha dimenticato il codice di sblocco, è possibile visualizzarlo inserendo la sequenza di numeri "5864".
	0

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{System} \rightarrow \texttt{Instrument} \text{ info}$

Nome parametro	Descrizione		
Device tag (022)	Inserire un tag per il dispositivo (max. 32 caratteri alfanumerici).		
Scrittura	Impostazione di fabbrica In base alle specifiche d'ordine		
Serial number (096) Lettura	Visualizza il numero di serie del dispositivo (11 caratteri alfanumerici).		
Firmware version (095) Lettura	Visualizza la versione firmware.		
Ext. order code (097)	È visualizzato il codice d'ordine esteso (max. 60 caratteri alfanumerici).		
Lettura	Impostazione di fabbrica		
	In base alle specifiche d'ordine		
Order code (098)	Visualizza il codice d'ordine (20 caratteri alfanumerici max.).		
Lettura	Impostazione di fabbrica		
	In base alle specifiche d'ordine		
ENP version (099)	Visualizza la versione ENP		
Lettura	(ENP = Targhetta elettronica)		
Electr. serial no. (121) Lettura	Visualizza il numero di serie dell'elettronica principale (11 caratteri alfanumerici).		
Sensor ser. no. (122) Lettura	Visualizza il numero di serie del sensore (11 caratteri alfanumerici).		

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{System} \rightarrow \textbf{Display}$

Nome parametro	Descrizione	
Language (000) Opzioni	Selezionare la lingua del display on-site.	
	 Opzioni: English One further language (lingua dello stabilimento di produzione) Possibly another language (selezionata nell'ordine del dispositivo) 	
	Impostazione di fabbrica : English	
Display mode (001) Opzioni	Specificare la modalità di visualizzazione per il display on-site durante il funzionamento.	
	 Opzioni: Main value only (valore+grafico a barre) Ext. value 1 only (valore+stato) All alternating (valore principale+valore secondario+Ext. value 1+Ext. value 2) 	
	Ext. value 1 ed Ext. value 2 vengono visualizzati solo se il PLC trasmette questi valori al dispositivo attraverso gli Analog Input Block.	
	Impostazione di fabbrica: Main value only	
Add. disp. value (002) Opzioni	Specificare i contenuti del valore secondario in modalità di visualizzazione della misura alternata.	
	Opzioni: • Nessun valore • Pressure • Measured value(%) • Totalizer 1 (Deltabar M) • Totalizer 2 (Deltabar M) • Temperature (Cerabar/Deltapilot)	
	Le opzioni dipendono dalla modalità di misura selezionata.	
	Impostazione di fabbrica: Nessun valore	

Nome parametro	Descrizione
Format 1st value (004) Opzioni	Specificare il numero di posti dopo il separatore decimale per il valore visualizzato sulla riga principale per il valore primario.
	Opzioni: • Auto • x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxxx • x.xxxxx Impostazione di fabbrica:
	Auto
Opzioni	sulla riga principale per il valore esterno 1.
	Opzioni: • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx Impostazione di fabbrica:
	X.X
Format ext.val. 2 (258) Opzioni	Specificare il numero di posti dopo il separatore decimale per il valore visualizzato sulla riga principale per il valore esterno 2. Opzioni: • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx
	Impostazione di fabbrica: x.x

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{System} \rightarrow \textbf{Management}$

Nome parametro	Descrizione	
Enter reset code (124) Scrittura	Resettare completamente o parzialmente i parametri ai valori di fabbrica o dell'ordine inserendo un codice di reset, $\rightarrow \stackrel{\text{\cong}}{=} 49$, "Ripristino delle impostazioni di fabbrica (reset)".	
	Impostazione di fabbrica: 0	
Download select . Lettura	 Selezionare i record di dati per la funzione di upload/download in Fieldcare e PDM. Prerequisito/i: DIP switch impostato su "SW" e "Damping" su "On". Un download con l'impostazione di fabbrica "Configuration copy" fa sì che il dispositivo scarichi tutti i parametri richiesti per una misura. L'impostazione "Electronics replacement" ha effetto solo se si inserisce un codice di sblocco adatto nel parametro "Operator code". Opzioni: Configuration copy: con questa opzione vengono sovrascritti i parametri di configurazione generali, ad eccezione di numero di serie, numero d'ordine, taratura, regolazione della posizione, applicazione e informazioni sul tag. Device replacement: questa opzione sovrascrive i parametri di configurazione generali, eccetto numero di serie, codice d'ordine, taratura e regolazione della posizione. Electronics replacement: questa opzione sovrascrive i parametri di configurazione generali. Impostazione di fabbrica: Configuration copy 	

8.11.2 Misura

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Measurement}$

Nome parametro	Descrizione
Lin./SQRT switch (133) (Deltabar)	Visualizza lo stato del DIP switch 4 sull'inserto elettronico, utilizzato per definire le caratteristiche di uscita dell'uscita in corrente.
Lettura	 Visualizzazione: Impostazione SW La caratteristica di uscita dipende dalla modalità di misura; default = "Linear". Radice quadrata La misura della portata è attiva e viene utilizzata la radice quadrata del segnale.
	Impostazione di fabbrica Impostazione SW
Measuring mode (005) Measuring mode (182) Opzioni	Selezionare la modalità di misura. Il menu operativo è strutturato in base alla modalità di misura selezionata.
	 AVVERTENZA Una modifica della modalità di misura ha effetto sul campo (URV - valore di fondo scala)! Questa condizione può determinare una tracimazione del prodotto. Se si cambia la modalità di misura, occorre verificare l'impostazione del campo (URV) e, se necessario, riconfigurarla!
	Opzioni: • Pressure • Level • Flow (solo Deltabar M)
	Impostazione di fabbrica Pressione o in base alle specifiche dell'ordine

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Measurement} \rightarrow \texttt{Basic setup}$

Nome parametro	Descrizione
Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di	Regolazione della posizione – non è necessario che sia nota la differenza di pressione tra zero (setpoint) e pressione misurata.
misura della pressione relativa) Opzioni	 Esempio: Valore misurato = 2,2 mbar (0.032 psi) Correggere il valore misurato tramite il parametro "Pos. zero adjust (007) (Deltabar e celle di misura della pressione relativa)" con l'opzione "Confirm". Significa che, alla pressione presente si assegna il valore 0,0. Valore misurato (dopo regolaz. p. zero) = 0,0 mbar
	Opzioni Confirm Abort
	Impostazione di fabbrica: Abort
Calib. offset (192) Calib. offset (008)	Regolazione della posizione – la differenza di pressione tra il setpoint e la pressione misurata.
Scrittura	 Esempio: Valore misurato = 982,2 mbar (14.25 psi) Si corregge il valore misurato sostituendolo con il valore inserito (ad es. 2,2 mbar (0.032 psi)) tramite il parametro Calib. offset (192). Ciò significa che alla pressione presente è stato assegnato il valore 980,0 (14.21 psi). Valore misurato (dopo la regolazione della posizione di zero) = 980,0 mbar (14.21 psi)
	Impostazione di fabbrica: 0,0

Nome parametro	Descrizione
Damping switch (164) Lettura	Visualizza la posizione del DIP switch 2, utilizzato per attivare e disattivare lo smorzamento del segnale di uscita.
	 Visualizzazione: Off il segnale di uscita non è smorzato. On il segnale di uscita è smorzato. La costante di attenuazione è specificata nel parametro "Damping value (184)"
	Impostazione di fabbrica On
Damping value (017) Damping value (184) Scrittura	Inserire il tempo di smorzamento (costante di tempo τ). Lo smorzamento influisce sulla velocità con la quale il valore misurato reagisce alle variazioni di pressione.
	Campo di immissione: 0,0 999,0 s
	Impostazione di fabbrica: 2,0 o come da specifiche d'ordine
Press. eng. unit (125) Opzioni	Selezionare l'unità di pressione. Se si seleziona una nuova unità di pressione, tutti i parametri specifici della pressione vengono convertiti e visualizzati con la nuova unità.
	Opzioni: • mbar, bar • mmH2O, mH2O • inH2O, ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • kgf/cm ²
	Impostazione di fabbrica: mbar o bar a seconda del campo di misura nominale del sensore o in base alle specifiche dell'ordine
Temp. eng. unit. (126) (Cerabar/Deltapilot) Opzioni	Selezionare l'unità per i valori di temperatura misurati.
	L'impostazione influisce sull'unità per il parametro "Sensor temp. (110) ".
	Opzioni: • °C • °F • K
	Impostazione di fabbrica: °C
Sensor temp. (110) (Cerabar/Deltapilot) Lettura	Visualizza la temperatura misurata attualmente nel sensore. Può deviare dalla temperatura di processo.

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Measurement} \rightarrow \textbf{Pressure}$

Nome parametro	Descrizione		
Switch P1/P2 (163)	Indica se il DIP switch "SW/P2 High" (DIP switch 5) è attivato.		
Lettura	1		
	Il DIP switch "SW/P2 Hig lato alta pressione.	gh" determina quale ingress	o di pressione corrisponde al
	 Visualizzazione: Impostazione SW "SW/P2 High" è su Off determina quale ingr P2 High "SW/P2 High" è su On pressione, indipender pressure side (183) Impostazione di fabbri 	f: il parametro "High-press esso di pressione corrispon I: l'ingresso di pressione P2 ntemente dall'impostazione (Deltabar)". ca:	ure side (183) (Deltabar)" de al lato alta pressione. corrisponde al lato alta del parametro " High -
	Impostazione SW		
High-pressure side (006)	Determina quale ingress	so di pressione corrisponde	al lato alta pressione.
(Deltabar) High-pressure side (183) (Deltabar)	1		
Opzioni	Questa impostazione è v OFF (v. il parametro "Sw corrisponde sempre al la	valida solo se il DIP switch " ritch P1/P2 (163) (Deltabar ato alta pressione.	SW/P2 High" è in posizione :)"). In caso contrario, P2
	Opzioni:P1 High: l'ingresso diP2 High: l'ingresso di	pressione P1 è il lato alta p pressione P2 è il lato alta p	ressione ressione
	Impostazione di fabbri P1 High	са	
Meas. pressure (020) Lettura	Visualizza la pressione r posizione e smorzament	nisurata dopo trim del sens to.	ore, regolazione della
Cerabar M / Deltapilot M	Sensor		
	\downarrow	\rightarrow	Sensor pressure
	Sensor trim		
	\downarrow		
	Position adjustment		
	\downarrow	\leftarrow	Valore di simulazione Pressure
	\downarrow		
	\downarrow	\rightarrow	Corrected press.
	Damping		
	\downarrow	\rightarrow	Pressure af. damp
	Electr. Delta P		
	\downarrow	\rightarrow	Meas. pressure
↓	- P		
Pressure	Level		
↓ –	→ PV	(PV = Valo	ore primario)
	↓		
	Analog Input Block		

No	Nome parametro Descrizione				
	Deltabar M				
	Transducer Block		Sensor		
		L	\downarrow	\rightarrow	Sensor pressure
			Sensor trim		
			\downarrow		
			Position adjustment		
		·	\downarrow	\leftarrow	Valore di simulazione Pressure
			\downarrow		
			\downarrow	\rightarrow	Corrected press.
			Damping		
			\downarrow	\rightarrow	Pressure af. damp
			\downarrow		
			\downarrow	\rightarrow	Meas. pressure
	\downarrow	←	Р		_
	Pressure		Level	Flow	
	\downarrow				
	\downarrow	\rightarrow	PV	(PV = Valor	re primario)
			\downarrow		
			Analog Input Block		
Sei Let	nsor pressure (109) tura		Visualizza la pressione della posizione.	misurata prima del trim del s	sensore e della regolazione
Co Let	rrected press. (172) tura		Visualizza la pressione misurata dopo il trim del sensore e la regolazione della posizione.		
Pre Let	e ssure af. damp (111) tura		Visualizza la pressione misurata dopo trim del sensore, regolazione della posizione e smorzamento.		

$Expert \rightarrow Measurement \rightarrow Level$

Nome parametro	Descrizione			
Level selection (024) Opzioni	 Selezionare il metodo di calcolo del livello Opzioni: In pressure Se si seleziona quest'opzione, specificare le due coppie di valori di pressione/livello. Il valore del livello viene visualizzato direttamente nell'unità che si seleziona tramite il parametro "Unit before lin (025)". In height Se si seleziona quest'opzione, specificare le due coppie di valori di altezza/livello. In base alla pressione misurata, il dispositivo calcola prima l'altezza usando la densità. Questo dato viene poi usato per il calcolo del livello nella "Unit before lin (025)" selezionata utilizzando le due coppie di valori specificate. 			
Unit before lin (025) Opzioni	In pressure Selezionare l'unità per la visualizzazione del valore misurato per il livello prima della linearizzazione. L'unità selezionata verrà utilizzata solamente per descrivere il valore misurato. Questo significa che il valore misurato non viene convertito nel caso venga selezionata una nuova unità di uscita. Esempio: Valore corrente misurato: 0.3 ft Nuova unità uscita: m Nuovo valore misurato 0,3 m Opzioni % mm, cm, dm, m ft, in m ³ , in ³ l, hl ft ³ gal, Igal kg, t lb			
Height unit (026) Opzioni	Selezionare l'unità di altezza. La pressione misurata viene convertita nell'unità di altezza selezionata utilizzando il parametro "Adjust density (034)". Prerequisito/i "Level selection (024)" = In height Opzioni • mm • m • in • ft Impostazione di fabbrica: m			

Nome parametro	Descrizione
Calibration mode (027) Opzioni	Selezionare la modalità di taratura.
	Opzioni:
	 Wet La taratura "bagnata" si effettua riempiendo e svuotando il serbatoio. In caso di due livelli diversi, il valore inserito di livello, volume, massa o percentuale viene assegnato alla pressione misurata in questo momento (parametri "Empty calib. (028)" e "Full calib. (031)"). Dry La taratura a secco è una taratura teorica. Per questa taratura, si specificano due coppie di valori pressione/livello o altezza/livello tramite i seguenti parametri: "Empty calib. (028)", "Empty pressure (029)", "Full calib. (031)", "Full pressure (032)"
	Impostazione di fabbrica: Wet
Empty calib. (028) Empty calib. (011) Scrittura	Inserire il valore in uscita per il punto di taratura inferiore (serbatoio vuoto). Deve essere usata l'unità definita in "Unit before lin (025) ".
	i
	 Nel caso di taratura "bagnata", il livello (serbatoio vuoto) deve essere effettivamente disponibile. La pressione associata quindi viene registrata automaticamente dal dispositivo. Nel caso di taratura a secco, il livello (serbatoio vuoto) non deve essere noto. La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Empty pressure (029)" per la selezione del livello "In pressure". La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Empty nersure" (030)" per la selezione del livello "In height".
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Empty pressure (029) Empty pressure (185) Scrittura/Lettura	Inserire il valore di pressione per il punto di taratura inferiore (serbatoio vuoto). → Vedere anche " Empty calib. (028) ". Prerequisito/i • "Level selection (024)" = In pressure
	 "Calibration mode (027)" = Dry -> Entry "Calibration mode (027)" = Wet -> Display
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Empty height (030) Empty height (186) Scrittura/Lettura	Inserire il valore di altezza per il punto di taratura inferiore (serbatoio vuoto). Selezionare l'unità tramite il parametro "Height unit (026) ".
	Prerequisito/i: • "Level selection (024)" In height • "Calibration mode (027)" = Dry -> Entry • "Calibration mode (027)" = Wet -> Display
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Full calib. (031) Full calib. (012) Scrittura	Inserire il valore in uscita per il punto di taratura superiore (serbatoio pieno). Deve essere usata l'unità definita in "Unit before lin (025) ".
	i
	 Nel caso di taratura "bagnata", il livello (serbatoio pieno) deve essere effettivamente disponibile. La pressione associata quindi viene registrata automaticamente dal dispositivo. Nel caso di taratura a secco, il livello (serbatoio pieno) non deve essere noto. La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Full pressure (032)" per la selezione del livello "In pressure". La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Full height (033)" per la selezione del livello "In height".
	Impostazione di fabbrica: 100,0

Nome parametro	Descrizione
Full pressure (032) Full pressure (187) Scrittura/Lettura	Inserire il valore di pressione per il punto di taratura superiore (serbatoio pieno). \rightarrow Vedere anche "Full calib. (031)".
	<pre>Prerequisito/i "Level selection (024)" = In pressure "Calibration mode (027)" = Dry -> Entry "Calibration mode (027)" = Wet -> Display</pre>
	Impostazione di fabbrica: Soglia di campo superiore (URL) del sensore
Full height (033) Full height (188) Scrittura/Lettura	Inserire il valore di altezza per il punto di taratura superiore (serbatoio pieno). Selezionare l'unità tramite il parametro "Height unit (026) ".
	<pre>Prerequisito/i: "Level selection (024)" = In height "Calibration mode (027)" = Dry -> Entry "Calibration mode (027)" = Wet -> Display</pre>
	Impostazione di fabbrica: La soglia di fondo campo (URL) viene convertita in un'unità di livello
Density unit (127) Lettura	Visualizza l'unità di densità. La pressione misurata viene convertita in altezza tramite i parametri "Height unit (026)" e "Adjust density (034) ".
	Impostazione di fabbrica: g/cm ³
Adjust density (034) Scrittura	Inserire la densità del fluido con cui deve essere effettuata la regolazione. La pressione misurata viene convertita in altezza tramite i parametri "Height unit (026) " e "Adjust density (034) ".
	Impostazione di fabbrica: 1,0
Process density (035) Scrittura	Inserire un nuovo valore di densità per la correzione della densità. La taratura è stata eseguita con acqua come fluido, a titolo di esempio. Ora il serbatoio dovrà però essere utilizzato per un altro fluido con una densità diversa. La taratura viene corretta in modo adeguato inserendo il nuovo valore di densità nel parametro "Process density (035) ".
	Se si passa alla taratura a secco dopo aver completato una taratura bagnata con il parametro "Calibration mode (027)", la densità per i parametri "Adjust density (034)" e "Process density (035)" deve essere inserita correttamente prima di cambiare la modalità di taratura.
	Impostazione di fabbrica: 1,0
Level before. lin. (019) Lettura	Visualizza il valore del livello prima della tabella di linearizzazione.

Nome parametro	Descrizione
Nome parametro Lin. mode (037) Opzioni	Descrizione Selezionare la modalità di linearizzazione. Opzioni: • Linear: Il livello viene emesso senza essere prima convertito. Viene emesso "Level before. lin. (019)". • Erase table: La tabella di linearizzazione corrente viene cancellata. • Immissione manuale (imposta la tabella in modalità di modifica, viene trasmesso un allarme): Le coppie di valori della tabella ("X-value (040) (manual entry)" e "Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)") vengono inserite manualmente. • Immissione semiautomatica (imposta la tabella in modalità di modifica, viene trasmesso un allarme): In questa modalità il serbatoio è vuoto o riempito gradualmente. Il dispositivo registra automaticamente il valore del livello ("X-value (040) (manual entry)")
	 Il valore associato di volume, massa o % viene inserito manualmente ("Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)"). Activate table Con questa opzione, la tabella inserita viene attivata e controllata. Il dispositivo mostra il livello dopo la linearizzazione. Impostazione di fabbrica: Linear
Unit after lin. (038) Opzioni	Selezionare l'unità del valore di livello dopo la linearizzazione (unità del valore Y). Opzioni: ⁹ % ^e cm, dm, m, mm ^h l ^{in³} , ft ³ , m ³ ¹ ^{in, ft} ^{kg, t} ^{lb} ^{gal} ^l Igal Impostazione di fabbrica: [%]
Line numb (039) Scrittura	Inserire il numero del punto corrente nella tabella. I valori successivi in "X-value (040) (manual entry) " e "Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry) " fanno riferimento a questo punto. Campo di immissione: 1 32
X-value (040) (manual entry) X-value (123) (in linear/ activ. table) X-value (193) (in semi- auto. entry) Scrittura/Lettura	 Inserire "X-value (040) (manual entry)" (livello prima della linearizzazione) per lo specifico punto nella tabella e confermare. Se "Lin. mode (037)" = "Manual entry", il valore di livello deve essere inserito. Se "Lin. mode (037)" = "Semi-auto. entry", il valore di livello viene visualizzato e deve essere confermato inserendo il valore Y associato.
Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry) Y-value (194) (in linear/ activ. table) Scrittura/Lettura	Inserire "Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry) " (valore dopo la linearizzazione) per lo specifico punto nella tabella. L'unità è determinata da "Unit after lin. (038) ".

Nome parametro	Descrizione
Edit table (042) Opzioni	Selezionare la funzione per l'inserimento della tabella.
	 Opzioni: Next point: il parametro "Line numb." viene incrementato di 1. Può essere inserito il punto successivo. Current point: rimane sul punto corrente, ad esempio, per correggere un errore. Previous point: il parametro "Line numb." viene decrementato di 1. Il punto precedente può essere corretto/reinserito. Insert point: inserisce un punto aggiuntivo (v. esempio seguente). Delete point: cancella il punto corrente (v. esempio seguente).
	 Esempio: aggiungere un punto, ad esempio, tra il 4º e il 5º punto Selezionare il punto 5 nel parametro "Line numb (039)". Selezionare l'opzione "Insert point" nel parametro "Edit table (042)". Per il parametro "Line numb (039)" viene visualizzato il punto 5. Inserire nuovi valori per i parametri "X-value (040) (manual entry)" e "Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)".
	 Esempio: cancellare un punto, ad esempio, il punto 5 Selezionare il punto 5 nel parametro "Line numb (039)". Selezionare l'opzione "Delete point" nel parametro "Edit table (042)". Il 5° punto viene cancellato. Tutti i punti seguenti salgono di un numero, ad esempio il 6° punto diventa il punto 5.
	Impostazione di fabbrica: Current point
Tank description (173) Scrittura	Inserire la descrizione del serbatoio (32 caratteri alfanumerici max.)
Tank content (043) Lettura	Visualizza il valore del livello dopo la linearizzazione

Expert \rightarrow Measurement \rightarrow Flow (Deltabar M)

Nome parametro	Descrizione
Flow type (044) Opzioni	Selezionare il tipo di portata.
	 Opzioni: Volume operat. cond. (volume in condizioni operative) Volume norm. cond. (volume normale in condizioni normali Europa: 1013,25 mbar e 273.15 K (0 °C)) Volume std. cond. (volume standard in condizioni standard USA: 1013,25 mbar (14.7 psi) e 288.15 K (15 °C/59 °F)) Mass Flow in %
	Impostazione di fabbrica: Volume operat. conditions
Mass flow unit (045) Opzioni	Selezionare l'unità di portata massica. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di una modalità di portata (Flow-meas. type). Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.
	<pre>Prerequisito/i: "Flow type" (044) = Mass</pre>
	Opzioni: g/s, kg/s, kg/min, kg/h t/s, t/min, t/h, t/d oz/s, oz/min lb/s, lb/min, lb/h ton/s, ton/min, ton/h, ton/d
	Impostazione di fabbrica: kg/s

Nome parametro	Descrizione
Norm. flow unit (046) Opzioni	Selezionare l'unità di portata volumetrica normale. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di una modalità di portata (Flow-meas. type). Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.
	<pre>Prerequisito/i: • "Flow type" (044) = Volume norm. cond.</pre>
	Opzioni: ■ Nm ³ /s, Nm ³ /min, Nm ³ /h, Nm ³ /d
	Impostazione di fabbrica: Nm ³ /s
Std. flow unit (047) Opzioni	Selezionare l'unità di portata volumetrica standard. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di una modalità di portata (Flow-meas. type). Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.
	Prerequisito/i: • "Flow type" (044) = Volume std_cond
	 Opzioni: Sm³/s, Sm³/min, Sm³/h, Sm³/d SCFS, SCFM, SCFH, SCFD
	Impostazione di fabbrica: Sm ³ /s
Flow unit (048) Opzioni	Selezionare l'unità di portata volumetrica. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di una modalità di portata (Flow-meas. type). Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.
	<pre>Prerequisito/i: "Flow type" (044) = Volume operat. cond.</pre>
	Opzioni: • dm ³ /s, dm ³ /min, dm ³ /h • m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d • l/s, l/min, l/h • hl/s, hl/min, hl/d • ft ³ /s, ft ³ /min, ft ³ /h, ft ³ /d • ACFS, ACFM, ACFH, ACFD • ozf/s, ozf/min • gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d • Igal/s, Igal/min, Igal/h • bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d Impostazione di fabbrica:
M (1 (000)	m ³ /h
Max. flow (009) Scrittura	Vedere anche lo schema del dispositivo primario. Vedere anche lo schema del dispositivo primario. La portata massima viene assegnata alla pressione massima inserita tramite il parametro "Port. pres. max." (010).
	Impostazione di fabbrica: 100,0
Max. pressure flow (010) Scrittura	Inserire la pressione massima del dispositivo primario. \rightarrow Vedere anche lo schema del dispositivo primario. Questo valore è assegnato al valore massimo di portata (\rightarrow Vedere " Max. flow (009)").
	Impostazione di fabbrica: Soglia di campo superiore (URL) del sensore

Nome parametro	Descrizione
Set low-flow cut-off (049) Scrittura	Inserire il punto di attivazione del taglio di bassa portata. L'isteresi tra il punto di attivazione e il punto di disattivazione è sempre l'1% del valore massimo di portata.
	Campo di immissione: Punto di disattivazione: 0 50% del valore di portata finale ("Max. flow (009)").
	Q Qmax Qmax
	Δp Δp Δp
	Impostazione di fabbrica: 5 % (del valore massimo di portata)
Flow (018) Lettura	Visualizza il valore di portata attuale.

Expert \rightarrow Measurement \rightarrow Sensor limits

Nome parametro	Descrizione
LRL sensor (101) Lettura	Visualizza la soglia del campo inferiore del sensore.
URL sensor (102) Lettura	Visualizza la soglia di fondo scala del sensore.

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Measurement} \rightarrow \texttt{Sensor trim}$

Nome parametro	Descrizione
Lo trim measured (129) Lettura	Visualizza la pressione di riferimento presente, da accettare per il punto di taratura inferiore.
Hi trim measured (130) Lettura	Visualizza la pressione di riferimento presente, da accettare per il punto di taratura superiore.
Lo trim sensor (131) Lettura	Parametro di service interno.
Hi trim sensor (132) Lettura	Parametro di service interno.

8.11.3 Comunicazione

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Communication} \rightarrow \textbf{PROFIBUS} \text{ PA Info}$

Nome parametro	Descrizione
Ident number (225) Lettura	Visualizza il numero di identificazione impostato.
Profile revision (227) Lettura	Visualizza la versione del profilo del dispositivo.

Nome parametro	Descrizione
Addressing (228) Lettura	Visualizza la modalità di indirizzamento: hardware (DIP switch) o software. Impostazione di fabbrica: Software
Bus address (233) Lettura	Visualizza l'indirizzo del bus impostato. Impostazione di fabbrica: 126
Ident number sel (229) Opzioni	Questa funzione consente di immettere il numero di identificazione del dispositivo. Per maggiori informazioni, v. cap. 6.4.4. Opzioni: • Auto ident number: modalità di adattamento del dispositivo • Profile: 0x9700 • Manufacturer-specific: 0x1553 (Cerabar), 0x1554 (Deltabar), 0x1555 (Deltapilot) • Compatibility mode: 0x151C (Cerabar), 0x1503 (Deltapilot) Impostazione di fabbrica: Auto ident number
Cond.status diag (234) Lettura/opzioni	Visualizza se è impostato "Condensed status" o "Classic status". Per maggiori informazioni, v. → cap. 6.4.4. Impostazione di fabbrica: Condensed status

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Communication} \rightarrow \textbf{PROFIBUS} \ \textbf{PA} \ \textbf{conf}$

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Communication} \rightarrow \textbf{Analog input 1}$

Nome parametro	Descrizione
Channel (171) Lettura	Visualizza la variabile misurata di Transducer Block che viene utilizzata.
	Impostazione di fabbrica: Primary value
Output value (OUT Value) (224) Lettura	Visualizza il valore di uscita (Out value) di Analog Input 1 Block.
Status (196) Lettura	Visualizza lo stato di uscita (Out status) di Analog Input 1 Block.
Filt. time const. (197)	Questa funzione serve a inserire il tempo di smorzamento di Analog Input 1 Block.
Scrittura	Impostazione di fabbrica: 0,0 sec.
Fail safe mode (198)	Specifica il valore di uscita di Analog Input 1 in caso di errore. Vedere \rightarrow cap. 6.4.4.
Opzioni	Opzioni:
	Failsale valueLast valid out val.
	 Status BAD
	Impostazione di fabbrica: Last valid out val.
Failsafe default (199) Scrittura	Valore sostitutivo in caso di errore.
	Prerequisito/i: • "Fail safe mode (198)" = Failsafe value
	Impostazione di fabbrica: 0,0

Nome parametro	Descrizione
Channel (230) (Cerabar/ Deltapilot) Channel (231) (Deltabar) Opzioni	 Selezionare la variabile misurata di Transducer Block da utilizzare. Opzioni: Totalizer 2 (Deltabar) Level before. lin. (019) Pressure Temperature (Cerabar/Deltapilot)
	Impostazione di fabbrica: Pressure
Output value (OUT Value) (201) Lettura	Valore di uscita (Out Value) di Analog Input 2 Block.
Status (202) Lettura	Stato uscita (Out Status) di Analog Input 2 Block.
Filt. time const. (203) Scrittura	Questa funzione serve a inserire il tempo di smorzamento di Analog Input 2 Block. Impostazione di fabbrica: 0,0 sec.
Failsafe mode (204) Opzioni	Specifica il valore di uscita di Analog Input 2 in caso di errore. Opzioni: • Failsafe value • Last valid out val. • Status BAD Impostazione di fabbrica: Last valid out val.
Failsafe default (205) Scrittura	Valore sostitutivo in caso di errore. Prerequisito/i: • "Failsafe mode (204)" = Failsafe value Impostazione di fabbrica: 0,0

$\text{Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Analog input 2}$

$\textbf{Expert} \rightarrow \textbf{Communication} \rightarrow \textbf{Analog output 1}$

Nome parametro	Descrizione
Failsafe time (206) Opzioni	Questa funzione serve a inserire il tempo di smorzamento di Analog output 1 Block.
	Impostazione di fabbrica: 0,0 sec.
Failsafe mode (207)	Specifica il valore di uscita di Analog Output 1 in caso di errore.
Opzioni	Opzioni: • Failsafe value • Last valid out val. • Status BAD
	Impostazione di fabbrica: Last valid out val.
Failsafe default (208) Scrittura	Valore sostitutivo in caso di errore.
	Prerequisito/i: "Failsafe mode (207)" = Failsafe value
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Input value (209) Lettura	Visualizza il valore inviato al dispositivo.
Input status (220) Lettura	Visualizza lo stato inviato al dispositivo.

Nome parametro	Descrizione
Unit (211)	Utilizzare questa funzione per inserire l'unità del valore che viene inviato al
Opzioni	dispositivo.
	Opzioni:
	• %
	 Pressure units
	 Flow units
	 Level units
	 Temperature units
	 Unknown
	Impostazione di fabbrica:
	Unknown

Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog output 2

Nome parametro	Descrizione
Failsafe time (212) Opzioni	Inserire il tempo di smorzamento di Analog output 2 Block.
	Impostazione di fabbrica: 0,0 sec.
Failsafe mode (213)	Specifica il valore di uscita di Analog Output 2 in caso di errore.
Opzioni	Opzioni: • Failsafe value • Last valid out val. • Status BAD
	Impostazione di fabbrica: Last valid out val.
Failsafe default (214)	Valore sostitutivo in caso di errore.
Scrittura	Prerequisito/i: • "Failsafe mode (213)" = Failsafe value
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Input value (215) Lettura	Visualizza il valore inviato al dispositivo.
Input status (223) Lettura	Visualizza lo stato inviato al dispositivo.
Unit (217) Opzioni	Utilizzare questa funzione per inserire l'unità del valore che viene inviato al dispositivo. Opzioni: • Pressure units, temperature units

Expert \rightarrow Communication \rightarrow Totalizer 1 (Deltabar)

i

Impostando il tipo di portata "Flow in %", il totalizzatore non è disponibile e non è visualizzato in questa posizione.

Nome parametro	Descrizione
Channel (218) Lettura	Visualizza la variabile misurata che viene utilizzata come valore di ingresso per il canale.
	Impostazione di fabbrica: Flow

Nome parametro	Descrizione
Eng.unit total.1 (058)	Selezionare l'unità per il totalizzatore 1.
Opzioni	Opzioni A seconda dell'impostazione del parametro "Flow type (044)" (→ 🖹 132), questo parametro propone un elenco di unità di volume, volume normale, volume standard e massa. Se si seleziona una nuova unità di volume o massa, i parametri specifici del totalizzatore vengono convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di un gruppo di unità. Se si modifica la modalità di portata, il valore del totalizzatore non viene convertito.
	 Il codice di accesso diretto dipende dal "Flow type (044)" selezionato: (058): Flow-meas. type "Mass" (059): Flow-meas. type "Volume norm. cond." (060): Flow-meas. type "Volume std. cond." (061): Flow-meas. type "Volume operat. cond."
	Impostazione di fabbrica: m ³ (Flow-meas. type "Volume operat. cond.")
Totalizer 1 mode (175)	Definire il comportamento del totalizzatore.
Opzioni	 Opzioni: Balanced: integrazione di tutte le portate misurate (positive e negative). Pos. flow only: sono integrate solo le portate positive. Neg. flow only: sono integrate solo le portate negative. Hold: il totalizzatore si arresta e mantiene il valore corrente.
	Impostazione di fabbrica: Pos. flow only
Total. 1 failsafe (221)	Impostare la modalità di sicurezza del totalizzatore.
Opzioni	 Opzioni: Actual value (è integrato continuamente con il valore di portata corrente) Hold (fermare il totalizzatore) Memory (il totalizzatore continua a funzionare con l'ultimo valore valido)
	Impostazione di fabbrica: Actual value
Total.1 value (219)	Impostare il totalizzatore su zero o su un valore predefinito.
Opzioni	 Opzioni: Totalize (normale funzione del totalizzatore) Reset (il totalizzatore viene azzerato) Preset (il totalizzatore viene impostato su un valore predefinito) (vedere "Preset value (222)").
	Impostazione di fabbrica: Totalize
Preset value (222) Scrittura	Valore per impostare il totalizzatore su un valore predefinito, vedere l'opzione "Preset" di "Total.1 value (219) ".
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Totalizer 1 (261) Lettura	Visualizza il valore del totalizzatore.
Status (236) Lettura	Visualizza lo stato del totalizzatore.

8.11.4 Applicazione

Expert → Application (Cerabar M e Deltapilot M)

Nome parametro	Descrizione
Electr. Delta P (158) (Cerabar / Deltapilot) Opzioni	Questa funzione attiva l'applicazione "Electr. delta P" con un valore esterno o costante.
	Opzioni:
	 Off Ext. value 2 Constant
	Impostazione di fabbrica: Off
Fixed ext. value (174) (Cerabar / Deltapilot)	Utilizzare questa funzione per inserire il valore costante per l'applicazione Electr. Delta P.
Scrittura	li valore si riferisce a " Press. eng. unit (125) "
	Impostazione di fabbrica: 0,0
Ext. val. 2 (259) Lettura	Visualizza il valore di ingresso 2 PROFIBUS (Analog Output 2).
Ext. val. 2 status (260) Lettura	Visualizza lo stato del valore di ingresso 2 PROFIBUS (Analog Output 2).

Expert \rightarrow Application \rightarrow Totalizer 2 (Deltabar M)

i

Impostando il tipo di portata "Flow in %", il totalizzatore non è disponibile e non è visualizzato in questa posizione.

Nome parametro	Descrizione
Eng. unit totalizer 2 (065) (066) (067) (068) Opzioni	Selezionare l'unità per il totalizzatore 2.
	Il codice di accesso diretto dipende dal "Flow type (044) " selezionato: - (065): Flow-meas. type "Mass" - (066): Flow-meas. type "Gas norm. cond." - (067): Flow-meas. type "Gas. std. cond." - (068): Flow-meas. type "Volume operat. cond."
	Impostazione di fabbrica: m ³
Totalizer 2 mode (177)	Definire il comportamento del totalizzatore 2.
Opzioni	 Opzioni: Balanced: integrazione di tutte le portate misurate (positive e negative). Pos. flow only: sono integrate solo le portate positive. Neg. flow only: sono integrate solo le portate negative. Hold: il totalizzatore si arresta e mantiene il valore corrente.
	Impostazione di fabbrica: Pos. flow only
Total. 2 failsafe (178) Opzioni	Definire il comportamento del totalizzatore in caso di errore.
	 Opzioni: Actual value: è integrato continuamente con il valore di portata corrente. Hold: il totalizzatore si arresta e mantiene il valore corrente.
	Impostazione di fabbrica: Actual value

Nome parametro	Descrizione
Totalizer 2 (069) Lettura	Visualizza il valore del totalizzatore. Il parametro "Totalizer 2 overflow (070) " visualizza il troppopieno.
	Esempio: il valore 123456789 m ³ viene visualizzato come segue: - Totalizer 1: 3456789 m ³ - Totalizer 1 overflow: 12 E7 m ³
Totalizer 2 overflow (070) Lettura	Visualizza il valore di superamento del totalizzatore 2. → Vedere anche "Totalizer 2 (069) ".

8.11.5 Diagnostica

Expert \rightarrow Diagnosis

Nome parametro	Descrizione
Diagnostic code (071) Lettura	Visualizza il messaggio diagnostico, che è presente con la massima priorità.
Last diag. code (072) Lettura	Visualizza l'ultimo messaggio diagnostico che si è verificato e che è stato rettificato.
	I messaggi elencati nel parametro "Reset logbook (159) " possono essere cancellati tramite il parametro "Last diag. code (072) ".
Reset logbook (159) Opzioni	Con questo parametro si resettano tutti i messaggi del parametro "Last diag. code (072) " e il registro eventi da "Last diag. 1 (085)" a "Last diag. 10 (094)".
	Opzioni: • Abort • Confirm
	Impostazione di fabbrica: Abort
Min. meas. press. (073) Lettura	Visualizza il valore di pressione minimo misurato (indicatore di picco). Questo indicatore può essere resettato tramite il parametro "Reset peak hold (161) ".
Max. meas. press. (074) Lettura	Visualizza il valore di pressione massimo misurato (indicatore di picco). Questo indicatore può essere resettato tramite il parametro "Reset peak hold (161) ".
Reset peak hold (161) Opzioni	Tramite questo parametro, è possibile resettare gli indicatori "Min. meas. press." e "Max. meas. press.".
	Opzioni: • Abort • Confirm
	Impostazione di fabbrica: Abort
"Alarm behav. P (050)" Opzioni	Impostare lo stato del valore misurato se le soglie del sensore sono superate o non raggiunte.
	 Opzioni: Warning Il dispositivo continua a misurare. Viene visualizzato un messaggio di errore. "UNCERTAIN" è visualizzato per lo stato del valore misurato. Alarm "BAD" è visualizzato per lo stato del valore misurato. Viene visualizzato un messaggio di errore.
	Impostazione di fabbrica: Warning
Operating hours (162) Lettura	Visualizza le ore di funzionamento del dispositivo. Questo parametro non può essere resettato.
Config. counter (100) Lettura	Visualizza il contatore delle configurazioni. Questo contatore viene incrementato di uno a ogni modifica di un parametro o di un gruppo di parametri. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da zero.

Nome parametro	Descrizione
Diagnostic 1 (075)	Questi parametri contengono fino a dieci messaggi diagnostici attualmente in
Diagnostic 2 (076)	sospeso, ordinati per priorità.
Diagnostic 3 (077)	
Diagnostic 4 (078)	
Diagnostic 5 (079)	
Diagnostic 6 (080)	
Diagnostic 7 (081)	
Diagnostic 8 (082)	
Diagnostic 9 (083)	
Diagnostic 10 (084)	

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Diagnosis} \rightarrow \texttt{Diagnostic} \ \texttt{list}$

$\texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Diagnosis} \rightarrow \texttt{Event} \ \texttt{logbook}$

Descrizione
Questi parametri contengono gli ultimi 10 messaggi diagnostici generati e corretti.
Possono essere resettati tramite il parametro "Reset logbook (159)".
Gli errori ripetitivi vengono visualizzati solo una volta.

$Expert \rightarrow Diagnosis \rightarrow Simulation$

Nome parametro		Descrizione				
Simulation mode (112) Opzioni		Attivare la modalità di simulazione e selezionare il tipo di simulazione. Qualsiasi simulazione in corso viene disattivata in caso di modifica della modalità di misura Lin. mode (037) o del tipo di livello.				
		 Opzioni: None Pressure, → vedere questa tabella, parametro "Sim. pressure (113)" Level, → vedere questa tabella, parametro "Sim. level (115)" Flow, → vedere questa tabella, parametro "Sim. flow (114) (Deltabar)" Tank content, → vedere questa tabella, parametro "Sim. tank cont. (11 Alarm/warning, → vedere questa tabella, parametro "Sim. error no. (1 				
Cerabar M / Deltapilot M						
Transducer Block		Sensor				
		\downarrow	<u>_</u>			
		Sensor trim				
		\downarrow	1			
		Position adjustment				
		\downarrow	· ·	Valore di simulazione Pressure		
		Damping				
		\downarrow	-			
		Electr. Delta P				
		\downarrow	1			
\downarrow	←	Р				
Pressure		Level	→	Valore di simulazione: - Level - Tank content		

Nome parametro	Descrizione				
↓					
\rightarrow	PV	PV = Valore primario			
	\downarrow				
	Analog Input Block				
Deltabar M					
Transducer Block	Sensor				
	\downarrow				
	Sensor trim				
	\downarrow				
	Position adjustment				
	\downarrow	\leftarrow	Valore di simulazione		
	Damaina		Pressure		
	Damping				
	* . D				
Proceitro		,	Valoro di simulaziono:		
Tressure	Level	~	- Level		
			- Tank content		
\downarrow	Flow	\leftarrow	Valore di simulazione:		
Ţ			110W		
→	PV	PV = Valore primario			
	<u>↓</u>				
	Analog Input Block				
	5 1				
Sim. pressure (113)	Utilizzare questa funzio	ne per inserire il valore di si	mulazione.		
Scrittura	\rightarrow Vedere anche "Simul	→ Vedere anche " Simulation mode (112) ".			
	Prerequisito/i:	12)" = Pressure			
	Valore guando attiva:	12 1103010			
	Valore di pressione mis	urato attuale			
Sim. flow (114) (Deltabar)Utilizzare questa funzione per inserire il valore di simulazione.Scrittura→ Vedere anche "Simulation mode (112)".					
	Prerequisito/i: • "Measuring mode (0	05)" = Flow e "Simulation n	node (112)" = Flow		
Sim. level (115)Utilizzare questa funzione per inserire il valore di simulazione.Scrittura \rightarrow Vedere anche "Simulation mode (112)"					
	Prerequisito/i: • "Measuring mode (0	05)" = Level e "Simulation n	node (112)" = Level		
Sim. tank cont. (116) Utilizzare guesta funzione per inserire il valore di simulazione					
Scrittura	\rightarrow Vedere anche "Simul	ation mode (112)".			
	Prerequisito/i: • "Measuring mode (0 "Simulation mode (1	05)" = Level, Lin. mode (03 12)" = Tank content.	7) = "Activate table" e		
Sim. error no. (118) Scrittura	Inserire il numero del messaggio diagnostico. → Vedere anche " Simulation mode (112) ".				
	Prerequisito/i: • "Simulation mode (1	.12)"= Alarm/warning			
	Valore quando attiva: 484 (Simulation mode	(112) active)			

8.12 Backup o duplicazione dei dati del dispositivo

Il dispositivo non è dotato di modulo di memoria. Con un tool operativo basato sulla tecnologia FDT (ad es. FieldCare), le seguenti opzioni sono comunque disponibili (v. il parametro "Download select." $\rightarrow \triangleq 123$ nel menu operativo o tramite il Physical Block $\rightarrow \triangleq 160$.):

- Archiviazione/ripristino dei dati di configurazione
- Duplicazione delle configurazioni dello strumento
- Trasferimento di tutti i principali parametri quando si sostituiscono gli inserti elettronici.

Per maggior informazioni, leggere il manuale operativo del programma operativo di FieldCare.

9

Messa in servizio mediante master in classe 2 (FieldCare)

Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressure" (Cerabar, Deltabar) o in modalità di misura "Level" (Deltapilot). Il campo di misura e l'unità del valore misurato trasmesso corrispondono alle specifiche sulla targhetta.

AVVERTENZA

La pressione di processo ammessa è stata superata!

Rischio di infortuni dovuti all'esplosione di pezzi. Se la pressione è troppo alta, vengono generati messaggi di preallarme.

- Se la pressione è inferiore al valore minimo ammesso o superiore al valore massimo ammesso, vengono visualizzati in successione i seguenti messaggi (a seconda dell'impostazione del parametro "Alarm behavior P" (050)):
 - "S140 Working range P" o "F140 Working range P"
 - "S841 Sensor range" o "F841 Sensor range"
 - "S971 Adjustment".

Utilizzare il dispositivo solo nei limiti di soglia del sensore!

AVVISO

La pressione di processo ammessa è insufficiente!

Se la pressione è troppo bassa vengono generati dei messaggi.

Se la pressione è inferiore al valore minimo ammesso o superiore al valore massimo ammesso, vengono visualizzati in successione i seguenti messaggi (a seconda dell'impostazione del parametro "Alarm behavior P" (050)):
 "S140 Working range P" o "F140 Working range P"
 "S841 Sensor range" o "F841 Sensor range"
 "S971 Adjustment".
 Utilizzare il dispositivo solo nei limiti di soglia del sensore!

9.1 Verifica funzionale

Prima di mettere in servizio il dispositivo, eseguire la verifica finale dell'installazione e delle connessioni in base alla checklist.

- Checklist per "Verifiche dopo il montaggio" \rightarrow \bigcirc 33
- Checklist per "Verifica finale delle connessioni" \rightarrow \supseteq 38
9.2 Messa in servizio

La procedura per la messa in servizio e l'uso del programma FieldCare è descritta nella guida online FieldCare integrata.

Di seguito è riportata la procedura per la messa in servizio del dispositivo:

- Controllare la protezione scrittura hardware sull'inserto elettronico (→ ≜ 48, cap. 6.3.5 "Blocco/sblocco del funzionamento").
 Il parametro "Lock switch (120)" indica lo stato della protezione scrittura hardware (percorso: Expert → System or Expert → Communication → Physical Block → PB Parameter → Device)
- 2. Inserire il nome del tag tramite il parametro "Device tag". (percorso: Expert \rightarrow System \rightarrow Instrument info or Setup \rightarrow Extended setup \rightarrow Instrument info)
- Assegnare al dispositivo un indirizzo nel bus: Programma operativo del master DP in classe 2 come FieldCare: FieldCare: (→ ¹/₂ 54, cap. 6.4.5 "Identificazione e indirizzamento del dispositivo" o tramite lo switch dell'indirizzo.
- Configurare i parametri del dispositivo specifici del produttore tramite il menu Setup o configurare Transducer Block Configurare Analog Output Block Configurare Totalizer Block (Deltabar).
- 5. Configurate Physical Block (percorso: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Physical Block)
- 6. Configurare Analog Input Block o AI-Block.
 In Analog Input Block, il valore di ingresso o il campo di ingresso può essere scalato in base ai requisiti del sistema di automazione (→ 146, cap. 9.3.1 "Scaling the output value (Out Value)").
 - Se necessario, configurare i valori di soglia.
- 7. Configurare la trasmissione ciclica dei dati ($\rightarrow \square$ 56, cap. 6.4.6 "Integrazione del sistema" e $\rightarrow \square$ 59, cap. 6.4.7 "Scambio ciclico di dati").

9.3 Output value (OUT Value)

9.3.1 Scaling the output value (Out Value)

In Analog Input Block, il valore di ingresso o il campo di ingresso possono essere scalati in base ai requisiti di automazione.

Esempio:

il campo di misura da 0 a 500 mbar deve essere riscaldato da 0 a 10000.

- Seleziona il gruppo "Output scale".
 - Percorso: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog input $1 \rightarrow$ AI parameter \rightarrow Proc value scale Inserire "0" per "lower value".
 - Inserire "500" per "upper value".
- Seleziona il gruppo "Output scale".
- Percorso: Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog input 1 \rightarrow AI parameter \rightarrow Output scale Inserire "0" per "lower value".
- Inserire "10000" per "upper value".
- Per UNIT, selezionare "User unit" ad esempio.
- L'unità qui selezionata non influisce sulla scalatura.

Risultato:

A una pressione di 350 mbar, il valore 7000 viene inviato al PLC come valore di uscita (OUT Value).



A ATTENZIONE

Tener conto delle dipendenze all'impostazione dei parametri!

- Il valore dell'uscita (OUT Value) può essere scalato soltanto mediante comando a distanza (ad es. FieldCare).
- Quando un'unità cambia all'interno di una modalità di misura (pressure, flow flow meas. type), i valori per "Proc value scale" e "Output scale" vengono convertiti. Quando un'unità cambia all'interno di una modalità di misura, il valore di "Proc value scale" viene convertito e "Output scale" viene aggiornato.
- Al cambiamento della modalità di misura, non si verifica alcuna conversione. Se si modifica la modalità di misura occorre ritarare il dispositivo.

- Sono disponibili 2 AI. Il primo viene assegnato al valore primario e il secondo può essere assegnato a una seconda variabile misurata. Entrambi devono essere scalati di conseguenza.
- Quando viene modificata la configurazione (modalità di misura, unità, scalatura) in Transducer Block, i valori di "Proc value scale" e "Output scale" vengono automaticamente impostati come uguali in base alla scalatura di Transducer Block.
- L'unità di "Proc value scale" è l'unità del valore misurato principale di Transducer Block.
- La configurazione di AI Block 1 viene aggiornata automaticamente con la configurazione di Transducer Block (se la configurazione di Transducer Block viene modificata nel menu Setup, questa modifica viene copiata in AI Block). Ciò significa che la configurazione degli AI Block deve essere eseguita alla fine, altrimenti verrebbe sovrascritta dal setup.

9.4 Misura della pressione differenziale elettrica con celle di misura della pressione relativa (Cerabar M o Deltapilot M)

Esempio:

Nell'esempio fornito, sono interconnessi due dispositivi Cerabar M o Deltapilot M (ognuno con una cella misura della pressione relativa). La differenza di pressione può quindi essere misurata usando due dispositivi Cerabar M o Deltapilot M indipendenti.

i

Per una descrizione dei parametri citati \rightarrow cap. 8.11 "Descrizione dei parametri".



Fig. 30:

1 Valvole di intercettazione

Ad es. filtro
 Sistema PA HOST

1.)

	Descrizione Regolazione di Cerabar M/Deltapilot M sul lato alta pressione nel Transducer Block
1	Aprire il Transducer Block.
2	Selezionare la modalità di misura "Pressure" nel parametro "Measuring mode (005)" o "Transmitter type".
3	Selezionare un'unità di pressione nel parametro "Press. eng. unit" (125), ad es. "mbar".
4	Cerabar M/Deltapilot M non è pressurizzato; procedere alla regolazione della posizione, vedere \rightarrow 🖹 80.
5	Quando necessario, configurare tramite il parametro "Channel" di Analog Input Block e Output Scale $(\rightarrow \exists 163)$.

2.)

L'uscita di Analog Input Block del dispositivo sul lato alta pressione viene letto dal PLC e inviato come variabile di uscita tramite l'ingresso di Analog Output 2 Block del dispositivo sul lato bassa pressione. In questo caso, l'opzione "Unit" di Analog Output 2 deve essere impostata su un'unità di pressione (la stessa unità del dispositivo sul lato alta pressione).

3.)

	Descrizione Regolazione di Cerabar M/Deltapilot M sul lato bassa pressione (il differenziale viene generato nel dispositivo) nel Transducer Block
1	Selezionare la modalità di misura "Pressure" nel parametro "Measuring mode (005)" o "Transmitter type".
2	Selezionare un'unità di pressione tramite il parametro "Press. eng. unit (125)".
3	Cerabar M/Deltapilot M non è pressurizzato; procedere alla regolazione della posizione, vedere \rightarrow \square 80.
4	Selezionare "Ext. value 2" tramite il parametro "Electr. Delta P (158) (Cerabar / Deltapilot)".
5	Selezionare l'unità di pressione desiderata tramite il parametro "Unit" in Analog Output 2 Block (in questo esempio "mbar").
6	I valori misurati e i dati di stato attuali restituiti dal dispositivo sul lato alta pressione possono essere letti tramite i parametri "Ext. value 2" ed "Ext. val. 2. status"

ATTENZIONE

Tener conto delle dipendenze all'impostazione dei parametri!

- Non è consentito invertire le attribuzioni dei punti di misura verso la direzione della comunicazione.
- Il valore misurato del dispositivo trasmittente deve essere sempre superiore al valore misurato del dispositivo ricevente (tramite la funzione "Electr. Delta P").
- Le regolazioni che comportano l'offset dei valori di pressione (ad es. regolazione della posizione, trim) devono essere effettuate sempre in base al singolo sensore e al suo orientamento, a prescindere dall'applicazione "Electr. Delta P". Altre impostazioni comportano l'uso non consentito della funzione "Electr. Delta P" e possono portare a valori misurati errati.
- Per poter trasmettere lo stato "BAD" del dispositivo trasmittente (lato alta pressione) al dispositivo ricevente (lato bassa pressione), il parametro "Fail safe mode (198)" dell'ingresso analogico del dispositivo sul lato alta pressione e il parametro "Failsafe mode (213)" dell'uscita analogica 2 del dispositivo sul lato bassa pressione devono essere impostati su "Status BAD".

9.5 Descrizione dei parametri

9.5.1 Modello a blocchi

Cerabar M/Deltabar M/Deltapilot M presentano i seguenti blocchi:

- Physical Block
- Analog Input Block 1 / Analog Input Block 2
- Analog Output Block 1 / Analog Output Block 2
- Totalizer Block (Deltabar M)
- Transducer Block

9.5.2 Physical Block

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Physical Block \rightarrow PB Standard Parameter \end{tabular}$		
Nome parametro	Descrizione	
Block object Lettura	Il parametro "Block object" è un parametro strutturato costituito da 13 elementi. Questo parametro descrive le caratteristiche di Physical Block.	
Slot: 0 Indice: 16	Reserved profile parameter • 250 = Non utilizzato	
	Block object • 1 = Physical Block	
	Parent class ■ 1 = Trasmettitore	
	Class • 250 = Non utilizzato	
	Device rev. • 1	
	Device rev. comp • 1	
	DD_revision • 0 (per uso futuro)	
	 Profile Numero del profilo PROFIBUS PA in PNO 0x40, 0x02 (classe compatta B) 	
	Profile RevisionVisualizza la versione del profilo, qui: 0x302 (profili 3.02)	
	Execution time • 0 (per uso futuro)	
	No. of parameters • Numero di parametri del Physical Block, qui: 110	
	Index of View 1 Indirizzo del parametro "PB view 1", qui: 0x00, 0x7E	
	 Number of view lists 1 = Il blocco contiene un "View object". 	
Static rev. no. Lettura	Visualizza il contatore delle modifiche dei parametri di Physical Block. Il contatore viene incrementato di uno a ogni modifica di un parametro statico di Analog Output Block. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da zero.	
Indice: 0 Slot: 17	Impostazione di fabbrica: O	
Device tag	Inserire il tag del dispositivo, ad es. il numero TAG (max. 32 caratteri alfanumerici).	
Scrittura	Impostazione di fabbrica:	
Slot: 0 Indice: 18	d'ordine	

$\blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Standard Parameter}$			
Nome parametro	Descrizione		
Strategy Scrittura Slot: 0 Indice: 19	Inserire il valore specifico dell'utente per il raggruppamento e quindi una valutazione più rapida dei blocchi. Il raggruppamento avviene inserendo lo stesso valore numerico nel parametro "Strategy" del blocco in questione.		
	Campo di immissione: 065535 Impostazione di fabbrica:		
Alert key Scrittura Slot: 0 Indice: 20	Inserire il valore specifico dell'utente (ad es. numero di identificazione dell'impianto). Il sistema di controllo del processo può utilizzare queste informazioni per ordinare gli allarmi e gli eventi generati da questo blocco. Campo di immissione: 0255 Impostazione di fabbrica:		
Target mode Opzioni	Selezionare la modalità desiderata del blocco. Per Physical Block, è possibile selezionare solo la modalità "Automatic (Auto)".		
Slot: 0 Indice: 21	Opzioni: • Automatic (Auto)		
	Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)		
Block mode Lettura Slot: 0 Indice: 22	Il parametro "Block mode" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. PROFIBUS fa una distinzione tra le seguenti modalità del blocco: modalità automatica (Auto), intervento manuale dell'utente (Man) e fuori servizio (O/S). Il Physical Block funziona solo in modalità automatica (Auto) e fuori servizio (O/S).		
Indice: 22	 Actual mode Visualizza la modalità del blocco attuale. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) 		
	 Permitted mode Visualizza le modalità supportate dal blocco. Impostazione di fabbrica: 8 = Automatic (Auto) 		
	 Normal mode Visualizza la normale modalità di funzionamento del blocco. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) 		
Alarm summary Lettura	Il parametro "Alarm summary" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi.		
Slot: 0 Indice: 23	 Current alarm summary Visualizza gli allarmi attuali Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0 		
Firmware version Lettura	Visualizza la versione software. Ad es.: 01.00.10		
Slot: 0 Indice: 24			
Hardware rev. Lettura	Visualizza il numero di revisione dell'elettronica principale. Ad es. 01.00.00		
Slot: 0 Indice: 25			
Manufacturer ID Lettura	Visualizza il numero del produttore in formato numerico decimale. Qui: 17 Endress+Hauser		
Slot: 0 Indice: 26			

\Box Expert \rightarrow Communication \rightarrow Physical Block \rightarrow PB Standard Parameter			
Nome parametro	Descrizione		
Device name str. Lettura	Visualizza il nome del dispositivo. Possibili nomi: Cerabar M, Deltabar M o Deltapilot M		
Slot: 0 Indice: 27			
Serial number Lettura	Visualizza il numero di serie del dispositivo (11 caratteri alfanumerici).		
Slot: 0 Indice: 28			
Diagnosis Lettura Slot: 0 Indice: 29	Il parametro "Diagnosis" è un parametro strutturato costituito da due elementi. Questo parametro visualizza gli allarmi del profilo in sospeso, codificati in bit. È possibile più di un allarme alla volta. Se il bit più alto del quarto byte è impostato su 1, i parametri "Diag extension" (\rightarrow vedere questa tabella) e "Advanced diagnostics 7 (Diag add ext.)" ($\rightarrow \square$ 158) visualizzano messaggi aggiuntivi.		
	 Diagnosis Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 		
Diag extension Lettura Slot: 0 Indice: 30	Il parametro "Diag extension" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. Questo parametro visualizza gli allarmi e i preallarmi in sospeso specifici del produttore, codificati in bit. È possibile più di un allarme alla volta. Inoltre, il parametro "Advanced diagnostics 7 (Diag add ext.)" ($\rightarrow \square$ 158) può visualizzare ulteriori messaggi di allarme e preallarme.		
	Extended diagnostics 1, 2Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0		
	Extended diagnostics 3, 4Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0		
	Extended diagnostics 5, 6Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0		
Diag mask Lettura	Il parametro "Diag mask" è un parametro strutturato costituito da due elementi. Questo parametro descrive quali allarmi del profilo sono supportati dal dispositivo. Bit = 0: allarme non supportato; Bit = 1: allarme supportato.		
Slot: 0 Indice: 31	Diag mask A • 0xB1, 0x24		
	Diag mask B • 0x0, 0x80		
Diag mask Ex Lettura	Questo parametro descrive quali allarmi e preallarmi specifici del produttore sono supportati dal dispositivo.		
Slot: 0 Indice: 32	Bit = 0: allarme non supportato; Bit = 1: allarme supportato		
Dev. certificat. Lettura	Visualizza il certificato		
Slot: 0 Indice: 33			
Write locking Scrittura	Utilizzare questa funzione per inserire un codice per bloccare o sbloccare il funzionamento.		
Slot: 0 Indice: 34	.		
	 Il simbolo		
	Opzioni: • Lock: inserire il numero 0. • Unlock: inserire il numero 2457.		
	Impostazione di fabbrica: 2457		

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare \end{tabular} Expert \rightarrow Communication \rightarrow Physical Block \rightarrow PB \end{tabular} Standard \end{tabular} Parameter \end{tabular}$		
Nome parametro	Descrizione	
Enter reset code Scrittura	Resettare completamente o parzialmente i parametri ai valori di fabbrica o alla configurazione dell'ordine con "Enter reset code".	
Slot: 0 Indice: 35	Impostazione di fabbrica: 0	
Description Scrittura	Inserire la descrizione tag (32 caratteri alfanumerici max.). Impostazione di fabbrica:	
Slot: 0 Indice: 36	Campo vuoto o come da specifiche d'ordine	
Message Scrittura	Inserire il "Message" specifico dell'utente, ad es. una descrizione del dispositivo nell'applicazione o nell'impianto (32 caratteri alfanumerici max.).	
Slot: 0 Indice: 37	Impostazione di fabbrica:	
Trackell data	o come da specificite d'ordine	
Scrittura	Impostazione di fabbrica: Campo vuoto	
Indice: 38		
Ident number sel Opzioni Slot: 0 Indice: 40	 Selezionare il Device Master File (GSD). Cerabar M: 0x9700: Profile GSD 0x1553: Device-specific GSD (impostazione di fabbrica) 0x151C: Device-specific GSD. Il dispositivo si comporta come un Cerabar M PMC41, PMC45, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48. → Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00222B 	
	 Deltabar M: 0x9700: Profile GSD 0x1554: Device-specific GSD (impostazione di fabbrica) Deltapilot M: 0x9700: Profile GSD 0x1555: Device-specific GSD (impostazione di fabbrica) 0x1503: Device-specific GSD. Il dispositivo si comporta come un Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52 o DB53. → Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00164F. 	
Lock switch Lettura Slot: 0 Indice: 41	 Visualizza lo stato del DIP switch 1 (On) sull'inserto elettronico. È possibile bloccare o sbloccare i parametri riguardanti il valore misurato con il DIP switch 1. Se il funzionamento è bloccato tramite il parametro "Write locking", è possibile sbloccarlo nuovamente mediante questo parametro ("Write locking" → <a> 152). Visualizzazione: On (blocco attivato) Off (blocco disattivato) 	
	Off (blocco disattivato)	
Posizione Lettura Slot: 0 Indice: 42	Visualizza le funzioni opzionali implementate nel dispositivo e lo stato di tali funzioni. Indica se la funzione è supportata o meno. Le impostazioni sono basate sul numero di identificazione effettivo del dispositivo. Nel profilo "Ident_Number", le funzioni per gli stati "Classic" e "Condensed" sono supportate e impostate. In "Compatibility mode" (vecchio numero di identificazione) è supportato solo lo stato "Classic". Con il nuovo numero di identificazione è supportato solo lo stato "Condensed".	
Cond.status diag Lettura	Indica la modalità di un dispositivo che può essere configurata per lo stato e il comportamento diagnostico. Opzioni:	
Slot: 0 Indice: 43	Condensed status Classic status	
	Impostazione di fabbrica: Condensed status	

$\blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter}$		
Nome parametro	Descrizione	
Diagnostic code Lettura Slot: 0 Indice: 54	Visualizza i messaggi correnti presenti. → Vedere anche queste Istruzioni di funzionamento, → cap. 11.1 "Messaggi". Il campo "Status (Device Status)" e "Diagnostic code" visualizzano il messaggio con la massima priorità.	
Last diag. code Slot: 0 Indice: 55	 Visualizza l'ultimo messaggio generato e già risolto. I messaggi elencati nel parametro "Last diag. code" possono essere cancellati tramite il parametro "Reset logbook". 	
Bus address Lettura Slot: 0 Indice: 59	Visualizza l'indirizzo del dispositivo nel bus PROFIBUS PA. L'indirizzo può essere configurato localmente sull'inserto elettronico (indirizzamento hardware) o tramite software (indirizzamento software). Usando un DIP switch sull'inserto elettronico, è possibile specificare se è attivo l'indirizzo hardware o l'indirizzo software.	
	Impostazione di fabbrica:	
Set unit to bus Opzioni	Il display on-site e il parametro "Primary value" visualizzano normalmente lo stesso valore. Il valore dell'uscita digitale (Out Value) di Analog Input Block "Output value (OUT Value)" è indipendente dal display on-site e dal "Primary value".	
Slot: 0 Indice: 61	 Per fare in modo che il display on-site, "Primary value" e il valore dell'uscita digitale (Out Value) visualizzino lo stesso valore, sono disponibili le seguenti opzioni: In Analog Input Block, impostare gli stessi valori per la soglia inferiore e quella superiore di "Proc value scale" (→ 163) e "Output scale" (→ 163) Tramite il parametro "Set unit to bus", confermare l'opzione "On". La conferma dell'opzione imposta automaticamente le soglie di "Proc value scale" e "Output scale" e "Output scale" scale" sugli stessi valori. 	
	Se si conferma il parametro "Set unit to bus", considerare che una modifica del valore dell'uscita digitale (Out Value) può influire sul sistema di controllo.	
Ext. value 1 Lettura Slot: 0	Il parametro "Ext. value 1" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. Il valore e lo stato visualizzati qui vengono trasmessi al dispositivo tramite Analog Output Block 1 dal PLC. "Ext. value 1" può essere visualizzato sul display on-site (vedere \rightarrow Fig. 23 e il parametro "Display mode").	
Indice: 62	Ext. val. 1 • Impostazione di fabbrica: 0,0	
	Ext. val. 1 status • Impostazione di fabbrica: BAD	
	 Ext. val. 1 avail. Questo elemento indica se il PLC sta inviando un valore al dispositivo. 0: il PLC non invia un valore, insieme allo stato, al dispositivo. 1: il PLC invia un valore con uno stato al dispositivo. Impostazione di fabbrica: 0 	
Profile Revision Lettura	Visualizza la versione del profilo, qui: 3.02.	
Slot: 0 Indice: 64		
Reset logbook Opzioni	Utilizzare questo parametro per resettare tutti i messaggi del parametro "Last diag. code".	
Slot: 0 Indice: 65	Opzioni: • Abort • Confirm	
	Impostazione di fabbrica: Abort	

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Ident number (Ident_Number) Lettura	Visualizza il numero ID del dispositivo e il Device Master File (GSD) selezionato. Selezionare i dati master del dispositivo (file GSD) tramite il parametri "Ident number sel" ($\rightarrow {\cong} 153$).	
Slot: 0 Indice: 66	 Cerabar M: 0x9700: Profile GSD 0x1553: Device-specific GSD (impostazione di fabbrica) 0x151C: Device-specific GSD. Il dispositivo si comporta come un Cerabar M PMC41, PMC45, PMP41, PMP45, PMP46, PMP48. → Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00222P. 	
	 Deltabar M: 0x9700: Profile GSD 0x1554: Device-specific GSD (impostazione di fabbrica) 	
	 Deltapilot M: 0x9700: Profile GSD 0x1555: Device-specific GSD (impostazione di fabbrica) 0x1503: Device-specific GSD. Il dispositivo si comporta come un Deltapilot S DB50, DB50L, DB51, DB52 o DB53. → Vedere le Istruzioni di funzionamento BA00164F. 	
Check conf. Lettura	Funzione per controllare se la configurazione di un master in classe 1 è stato accettata nel dispositivo per lo scambio ciclico dei dati.	
Slot: 0 Indice: 67	Visualizzazione: • 0 (configurazione NOK) • 1 (configurazione OK)	
	Impostazione di fabbrica: 0	
Order code	Codice d'ordine del dispositivo.	
Lettura	Impostazione di fabbrica:	
Slot: 0 Indice: 69	In base alle specifiche d'ordine	
Tag location Scrittura	ID utente che descrive la posizione del modulo slot.	
Slot: 0 Indice: 70		
Signature	Inserire la firma.	
Scrittura	Impostazione di fabbrica:	
Slot: 0 Indice: 71	In base alle specifiche d'ordine	
ENP version Lettura	Questo parametro indica la versione dello standard per le targhette elettroniche supportate dal dispositivo.	
Slot: 0 Indice: 72	Impostazione di fabbrica: 2.02.00	
Device diag. Lettura	Contiene la diagnostica del dispositivo in formato codificato in bit (stringa di bit). Consente l'accesso a tutti i dati diagnostici del dispositivo tramite un unico comando di lettura aciclica.	
Slot: 0 Indice: 73		
Ext. order code	Visualizza il numero d'ordine esteso.	
Lettura Slot: 0	Impostazione di fabbrica In base alle specifiche d'ordine	
Linuite. / 4	Devenue tra di compice interne	
Service locking Scrittura	Parametro di service interno.	
Slot: 0 Indice: 75		

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Up/Dl feature	Descrive la funzione supportata dal dispositivo.	
Lettura	Impostazione di fabbrica	
Slot: 0 Indice: 76	3	
Updl control	Parametro di controllo per la transazione parametrica.	
Lettura	Impostazione di fabbrica	
Slot: 0 Indice: 77	Passive	
Updl status	Informazioni sullo stato attuale della transazione parametrica.	
Lettura	Impostazione di fabbrica	
Slot: 0	Data transfer status OK	
Indice: 78		
Updl veri delay Scrittura	Ritardo tra la fine del download e l'attivazione della nuova configurazione. Dopo questo ritardo, il parametro "Updl status" deve essere correttamente aggiornato. Può essere necessario il riavvio del dispositivo.	
Slot: 0	Impostazione di fabbrica	
Indice: 79	120	
Up/Dl rev	Versione della specifica di upload/download.	
Lettura	Impostazione di fabbrica	
Slot: 0	1	
Indice: 80		
Config. counter	Visualizza il contatore delle configurazioni.	
Lettura	di configurazione viene modificato. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da	
Slot: 0	zero.	
Indice: 89		
Operating hours Lettura	Visualizza le ore di funzionamento del dispositivo. Questo parametro non puo essere resettato.	
Slot: 0		
Indice: 90		
Sim. error no.	Inserire il numero del messaggio diagnostico.	
Scrittura	→ Vedere anche "Simulation mode".	
Slot: 0	Prerequisito/1: • "Simulation mode" = Alarm/warning	
Indice: 91	Valore quando attiva:	
	484 (Simulation mode attiva)	
Sim. messages	Inserire il numero di diagnostica per la simulazione.	
Scrittura	Prerequisito/i:	
Slot: 0	 Simulation = alarm/warning Impostorione di folkrige: 	
Indice: 92	484 "Simul error" (simulazione attiva)	
Language	Selezionare la lingua.	
Opzioni	Opzioni:	
Slot: 0	• English	
Indice: 93	 Possibly another language (selezionata hellordine del dispositivo) One further language (lingua dello stabilimento di produzione) 	
	Impostazione di fabbrica: English	
Device name str.	Visualizza il nome del dispositivo.	
Lettura	Possibili nomi: Cerabar M, Deltabar M o Deltapilot M	
Slot: 0 Indice: 94		

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter} $			
Nome parametro	Descrizione		
Display mode Opzioni	Specificare la modalità di visualizzazione per il display on-site durante il funzionamento.		
Slot: 0 Indice: 95	 Opzioni: Main value only (valore+grafico a barre) External value 1 only (valore+stato) All alternating (valore principale+valore secondario+Ext. value 1+Ext. val. 2 (259)) 		
	valori al dispositivo.		
	Impostazione di fabbrica: Main value only		
Add. disp. value Opzioni	Specificare i contenuti del valore secondario in modalità di visualizzazione della misura alternata.		
Slot: 0 Indice: 96	Opzioni: • Nessun valore • Pressure • Measured value(%) • Totalizer 1 (Deltabar M) • Totalizer 2 (Deltabar M) • Temperature (Cerabar/Deltapilot)		
	Le opzioni dipendono dalla modalità di misura selezionata.		
	Impostazione di fabbrica: Nessun valore		
Format 1st value Opzioni Slot: 0 Indice: 97	Specifica il numero di posti dopo il separatore decimale per il valore visualizzato sulla riga principale. Opzioni: • Auto • x • x.x • x.xx • x.xx • x.xx		
	 X.XXXX X.XXXXX 		
	Impostazione di fabbrica: Auto		
Format 1st value Lettura	Specifica il numero di posti dopo il separatore decimale per il valore visualizzato sulla riga principale.		
Slot: 0 Indice: 98	Opzioni: • Auto • x • x.x • x.xx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx • x.xxxxx		
	Impostazione di fabbrica: Auto		
Status (Device Status)	Fornisce informazioni sullo stato attuale del dispositivo.		
Lettura Slot: 0 Indice: 99	Visualizzazione: • Good • Failure • Function check • Maintenance required • Out of spec.		

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Format ext. val. 2 Opzioni	Specifica il numero di posti dopo il separatore decimale per il valore visualizzato sulla riga principale.	
Slot: 0 Indice: 100	Opzioni: • X.X • X.XX • X.XXX • X.XXX • X.XXXX • X.XXXX	
	Impostazione di fabbrica: x.x	
Advanced diagnostics 7 (Diag add ext.) Lettura	Questo parametro visualizza gli allarmi e i preallarmi in sospeso specifici del produttore, codificati in bit. È possibile più di un allarme alla volta. Inoltre, il parametro "Diag extension" ($\rightarrow \triangleq 152$) può visualizzare ulteriori messaggi di allarme e preallarme.	
Slot: 0 Indice: 101	Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0	
Diag mask add ext. Lettura Slot: 0	Questo parametro descrive quali allarmi e preallarmi specifici del produttore sono supportati dal dispositivo. Bit = 0: allarme non supportato; Bit = 1: allarme supportato.	
Indice: 102		
Electr. serial no. Lettura	Visualizza il numero di serie dell'elettronica principale (11 caratteri alfanumerici).	
Slot: 0 Indice: 103		
Diagnostic code Lettura	Visualizza i messaggi correnti presenti. → Vedere anche queste Istruzioni di funzionamento, → cap. 11.1 "Messaggi". Il campo "Status" (Slot 0, Indice 99) e il parametro Diagnostic code visualizzano il messaggio con la massima priorità	
Indice: 104		
Sw build nr. Lettura	Questo parametro visualizza il numero di build del software.	
Slot: 0 Indice: 105		
Status locking Lettura	Visualizza lo stato di blocco attuale del dispositivo o le condizioni che possono bloccare il dispositivo (blocco hardware, blocco software).	
Slot: 0 Indice: 106		
Com.err.counters Lettura Slot: 0 Indice: 107	Questo parametro strutturato monitora gli errori specifici della comunicazione PROFIBUS sui livelli di comunicazione più bassi. "Frame CRC error": numero di frame ricevuti con un errore CRC PA. "Frame delim. err.": numero di frame ricevuti con un carattere scorretto di delimitazione iniziale ASIC. "Frame length err.": numero di frame ricevuti con un numero scorretto del byte ricevuto. "Frame retry err.": numero di volte in cui il master ha provato a eseguire una richiesta di nuovo tentativo. "Frame type error.": numero di frame ricevuti con un primo carattere di delimitazione danneggiato.	
Addressing	Visualizza la modalità di indirizzamento: hardware (DIP switch) o software.	
Lettura	Impostazione di fabbrica:	
Slot: 0 Indice: 108	Sullwale	

$\blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter}$			
Nome parametro	Descrizione		
Alarm behav. P Opzioni Slot: 0 Indice: 109	 Impostare lo stato del valore misurato se le soglie del sensore sono superate o non raggiunte. Opzioni: Warning Il dispositivo continua a misurare. Viene visualizzato un messaggio di errore. "UNCERTAIN" è visualizzato per lo stato del valore misurato. Alarm "BAD" è visualizzato per lo stato del valore misurato. Viene visualizzato un messaggio di errore. Impostazione di fabbrica: Warning 		
Maintenance instructions Lettura	Visualizza il messaggio diagnostico con la massima priorità attualmente presente (record con i 10 messaggi di preallarme/errore attivi in posizione più alta).		
Slot: 0 Indice: 110			
Operator code Scrittura	Utilizzare questa funzione per inserire un codice per bloccare o sbloccare il funzionamento.		
Slot: 0 Indice: 111	 Immissione: Per bloccare: inserire un numero per il codice di sblocco (campo dei valori: 09999). Per sbloccare: inserire il codice di accesso. 		
	L'impostazione di fabbrica del codice di sblocco è "0". Nel parametro "Code definition" si può definire un altro codice di accesso. Se l'utente ha dimenticato il codice di sblocco, è possibile visualizzarlo inserendo il numero "5864". Impostazione di fabbrica:		
	0		
Format ext. val. 1 Opzioni Slot: 0 Indice: 112	Specifica il numero di posti dopo il separatore decimale per il valore visualizzato sulla riga principale. Opzioni: • x.x • x.xx • x.xx • x.xxx • x.xxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxx • x.xxxxx • x.xxxxx • x.xxxxx • x.xxxxx • x.xxxxx		
Reset Scrittura	Resettare completamente o parzialmente i parametri ai valori o alla configurazione dell'ordine.		
Slot: 0 Indice: 113	Impostazione di fabbrica: 0		
Code definition Scrittura	Tale funzione permette di inserire un codice di accesso con il quale sbloccare il dispositivo.		
Slot: 0 Indice: 114	Immissione: • Un numero da 0 a 9999 Impostazione di fabbrica: 0		
DIP switch Lettura	Visualizza lo stato dei DIP switch attivi.		
Slot: 0 Indice: 115			

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Physical Block} \rightarrow \text{PB Parameter} $	
Nome parametro	Descrizione
Last diag. code Lettura Slot: 0 Indice: 116	 Record con gli ultimi 10 messaggi diagnostici generati e corretti. Comunicazione digitale: viene visualizzato l'ultimo messaggio. I messaggi elencati nel parametro "Last diag. code" possono essere cancellati tramite il parametro "Reset logbook".
Instructions Lettura Slot: 0 Indice: 117	Istruzioni per risolvere il messaggio di errore/preallarme attivo più alto.
Download select. Lettura Slot: 0 Indice: 118	 Selezionare i record di dati per la funzione di upload/download in Fieldcare e PDM. Prerequisito/i: DIP switch 1, 3, 4 e 5 impostati su "OFF", DIP switch 2 impostato su "ON" (v. figura in cap. 6.2.1). Un download con l'impostazione di fabbrica "Configuration copy" fa si che il dispositivo scarichi tutti i parametri richiesti per una misura. L'impostazione "Electronics replacement" ha effetto solo se si inserisce un codice di sblocco adatto nel parametro Operator code. Opzioni: Configuration copy: con questa opzione vengono sovrascritti i parametri di configurazione generali, ad eccezione di numero di serie, numero d'ordine, taratura, regolazione della posizione, applicazione e informazioni sul tag. Device replacement: questa opzione sovrascrive i parametri di configurazione generali, eccetto numero di serie, codice d'ordine, taratura e regolazione della posizione. Electronics replacement: questa opzione comprende tutti i parametri di "Configuration copy" e "Device replacement" e "position adjustment", "sensor trim", "serial number", "order number".
PB view 1 Lettura Slot: 0 Indice: 126	Gruppo di parametri di Physical Block che vengono letti insieme tramite una richiesta di comunicazione. "PB view 1" è costituito da: • Static rev. no. • Block mode • Alarm summary • Diagnosis

$egin{array}{llllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Block object Lettura	Il parametro "Block object" è un parametro strutturato costituito da 13 elementi. Questo parametro descrive le caratteristiche di Analog Input Block.	
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 16	Reserved profile parameter 250 = Non utilizzato	
	Block object • 2 = Blocco funzione	
	Parent class 1 = Ingresso 	
	Class 1 = Ingresso analogico 	
	Device rev. • 1	
	Device rev. comp • 1	
	DD_revision • 0 (per uso futuro)	
	ProfileNumero del profilo PROFIBUS PA in PNO0x40, 0x02 (classe compatta B)	
	Profile RevisionVisualizza la versione del profilo, qui: 0x302 (profili 3.02)	
	Execution time • 0 (per uso futuro)	
	No. of parameters • Numero di parametri di Analog Input Block, qui: 46	
	Index of View 1 Indirizzo del parametro "AI view 1", qui: AI1 = 0x01, 0x3E; AI2 = 0x02, 0x3E 	
	 Number of view lists 1 = ll blocco contiene un "View object". 	
Static rev. no. Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 17	Visualizza il contatore delle modifiche dei parametri di Analog Input Block. Il contatore viene incrementato di uno a ogni modifica di un parametro statico di Analog Input Block. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da zero.	
	Impostazione di fabbrica: O	
TAG	Inserire il tag del dispositivo, ad es. il numero TAG (max. 32 caratteri alfanumerici).	
Scrittura	Impostazione di fabbrica:	
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 18	d'ordine	
Strategy Scrittura	Inserire il valore specifico dell'utente per il raggruppamento e quindi una valutazione più rapida dei blocchi. Il raggruppamento avviene inserendo lo stesso valore numerico nel parametro	
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2	"Strategy" del blocco in questione. Campo di immissione:	
Indice: 19	065535	
	Impostazione di fabbrica: 0	

9.5.3 Analog Input Block 1 / Analog Input Block 2

Expert -> communication -> Analog input 1/Analog input 2 -> Al Standard Falancier	
Nome parametro	Descrizione
Alert key Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 20	 Inserire il valore specifico dell'utente (ad es. numero di identificazione dell'impianto). Il sistema di controllo del processo può utilizzare queste informazioni per ordinare gli allarmi e gli eventi generati da questo blocco. Campo di immissione: 0255 Impostazione di fabbrica: 0
Target mode Opzioni Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 21	Selezionare la modalità desiderata del blocco. Opzioni: • Automatic (Auto) • Manual (Man) • Out of service (O/S) Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)
Block mode Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 22	 Il parametro "Block mode" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. PROFIBUS fa una distinzione tra le seguenti modalità del blocco: modalità automatica (Auto), intervento manuale dell'utente (Man) e fuori servizio (O/S). Actual mode Visualizza la modalità del blocco attuale. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) Permitted mode Visualizza le modalità supportate dal blocco. Impostazione di fabbrica: 152 = Automatic (Auto), intervento manuale utente o fuori servizio Normal mode Visualizza la normale modalità di funzionamento del blocco.
Alarm summary Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 23	 Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) Il parametro "Alarm summary" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Current alarm summary Visualizza gli allarmi attuali Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0

$\blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Analog Input 1/Analog Input 2} \rightarrow \text{AI Parameter}$	
Nome parametro	Descrizione
Batch information	Il parametro "Batch information" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 24	Questo parametro viene utilizzato nei processi batch secondo IEC 61512 Parte 1 (ISA S88). Il parametro "Batch information" è necessario in un sistema di automazione decentralizzato per identificare i canali di ingresso utilizzati. Inoltre, è possibile visualizzare gli errori che si verificano durante il processo batch in corso.
	 Batch ID Inserire l'ID di un'applicazione batch in modo da poter assegnare i messaggi del dispositivo, ad es. allarmi, ecc.
	 Batch unit (n. di procedura della ricetta o dell'unità) Inserire il codice della ricetta richiesto per l'applicazione batch o l'unità correlata come, ad esempio, il reattore.
	Batch operationInserire la ricetta attualmente disponibile.
	Batch phaseInserire la fase della ricetta attuale.

 \square Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Input 1/Analog Input 2 \rightarrow AI Standard Parameter

\blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Input 1/Analog Input 2 \rightarrow AI Parameter	
Nome parametro	Descrizione
Output value (OUT Value) Lettura/Scrittura	Il parametro "Output value (OUT Value)" è un parametro strutturato costituito da due elementi.
Slot AI1: 1	Output value (OUT Value) • Visualizza il valore di uscita (Out value) di Analog Input Block
Indice: 26	Out statusVisualizza lo stato di Output value (OUT Value)
	1
	Se la modalità del blocco "MAN" (manuale) è stata selezionata tramite il parametro "Block mode", il valore di uscita (Out Value) "Output value (OUT Value)" e il suo stato possono essere specificati manualmente qui.
Proc value scale	Scala il valore di ingresso di Analog Input Block.
Slot AI1: 1	 Lower value: Inserire il valore inferiore del valore di ingresso di Analog Input Block. Impostazione di fabbrica: 0
Indice: 27	 Upper value: Inserire il valore superiore del valore di ingresso di Analog Input Block. Impostazione di fabbrica: 100
	Esempio: $\rightarrow \triangleq 146$
Output scale Scrittura	Scala il valore di uscita (Out value) di Analog Input Block. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Proc value scale".
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indico: 28	 Lower value: Inserire la soglia inferiore del valore di uscita (Out Value) di Analog Input Block. Impostazione di fabbrica: 0
marce. 20	 Valore superiore : Inserire la soglia superiore del valore di uscita (Out Value) di Analog Input Block. Impostazione di fabbrica: 100
	 Unit: Selezionare l'unità ingegneristica. L'unità qui selezionata non influisce sulla scalatura. Questa unità è modificabile solo nel programma operativo. Impostazione di fabbrica: %
	 Decimal point: Specificare il numero di cifre decimali per il valore di uscita (Out Value). Impostazione di fabbrica: 0
Characterization Opzioni	Questo parametro serve a impostare il tipo di caratteristica di Analog Input Block come lineare.
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 29	
Channel Scrittura	Questo parametro serve ad assegnare una variabile di processo di Transducer Block all'ingresso di Analog Input Block.
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 30	 Pressure (0x011D) Level before lin. (0x0152) Totalizer 2 (0x18A) (Deltabar) Sensor temperature (0x011B) (Deltapilot/Cerabar)
	Impostazione di fabbrica: AI1: Measured value (valore digitale 0x0112) (impostazione fissa) AI2: Pressure (valore digitale 0x011D)

\blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Input 1/Analog Input 2 \rightarrow AI Parameter	
Nome parametro	Descrizione
Filt. time const. Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 32	Inserire la costante di tempo del filtro per il filtro digitale del 1° ordine. Questo tempo è necessario perché il 63% di una modifica in Analog Input Block (valore di ingresso) abbia effetto su "Output value (OUT Value)". → Vedere anche la descrizione del parametro "Damping" (→ 🗎 186).
	Se la modalità del blocco "MAN" (manuale) è stata selezionata tramite il parametro "Target mode", il tempo inserito qui non influisce sul valore di uscita (Out Value).
	Impostazione di fabbrica: 0,0 s
Failsafe mode Opzioni	Se riceve un valore di ingresso o un valore di simulazione con lo stato BAD, Analog Input Block continua a operare con la modalità di sicurezza definita mediante questo parametro.
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 33	 Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il parametro "Failsafe mode": Last valid out val. L'ultimo valore valido viene usato per ulteriori elaborazioni con lo stato UNCERTAIN. Failsafe value Il valore specificato tramite il parametro "Failsafe default" serve per l'ulteriore elaborazione con lo stato UNCERTAIN. → Vedere questa tabella, descrizione del parametro "Failsafe default". Status BAD Per ulteriori elaborazioni si utilizza il valore corrente con lo stato BAD. Lo stato BAD viene attivato se, nel parametro "Target mode", è stata selezionata l'opzione "Out of service" (O/S). Impostazione di fabbrica: Last valid out val.
Failsafe default Scrittura	Inserire il valore dell'opzione "Failsafe value" selezionata tramite il parametro "Failsafe mode". → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Failsafe mode".
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 34	Impostazione di fabbrica: 0,0000 %

\blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Input 1/Analog Input 2 \rightarrow AI Parameter	
Nome parametro	Descrizione
Limit hysteresis Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 35	Inserire il valore di isteresi per i valori di allarme superiore e inferiore o il valore di allarme critico. Le condizioni di allarme restano attive, finché il valore misurato si trova all'interno dell'isteresi. L'isteresi influisce sui seguenti valori limite di allarme o allarme critico: • "Upper limit alarm": valore soglia di allarme critica superiore • "Upper limit warning": valore soglia di allarme superiore • "Lower limit warning": valore soglia di allarme inferiore
	 "Lower limit alarm": valore soglia di allarme critica inferiore
	Out limit values
	Upper lim alarm Upper lim warn Output value (Out value)
	Lower lim warn - ALARM_HYS Lower lim alarm - ALARM_HYS
	Upper lim alarm 1
	Upper lim warn 1
	Lower lim alarm 1
	Fig. 31: Illustrazione del valore di uscita (Out Value) con valori soglia e isteresi, oltre che degli allarmi "Upper limit alarm", "Upper limit warning", "Lower limit warning" e "Lower limit alarm"
	Campo di immissione: 0,0 50,0 % relativamente al campo del gruppo "Output scale" ($\rightarrow \triangleq 163$)
	Impostazione di fabbrica: 0,5000 %
Upper limit alarm Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 37	Inserire il valore della soglia critica superiore. Se "Output value (OUT Value)" supera questo valore soglia, il parametro "Upper limit alarm" visualizza un messaggio di allarme. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis".
	Impostazione di fabbrica: 3,4028e+038 %
Upper limit warning Scrittura Slot AI1: 1	Inserire il valore della soglia superiore. Se "Output value (OUT Value)" supera questo valore soglia, il parametro "Upper limit warning" visualizza un messaggio di allarme. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis".
Slot Al2: 2 Indice: 39	Impostazione di fabbrica: 3,4028e+038 %

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Analog Input 1/Analog Input 2} \rightarrow \text{AI Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Lower limit warning Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 41	Inserire il valore della soglia inferiore. Se "Output value (OUT Value)" scende sotto questo valore soglia, il parametro "Lower limit warning" visualizza un messaggio di allarme. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis". Impostazione di fabbrica: -3,4028e+038 %	
Lower limit alarm Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 43	Inserire il valore della soglia critica inferiore. Se "Output value (OUT Value)" scende sotto questo valore soglia, il parametro "Lower limit alarm" visualizza un messaggio di allarme. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis". Impostazione di fabbrica: -3,4028e+038 %	
Upper limit alarm Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 46	 Il parametro "Upper limit alarm" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia critica superiore. → ^{165,} "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Upper limit alarm", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 	
	 Alarm output value (Out Value) Visualizza il valore che ha violato la soglia critica superiore ("Upper limit alarm"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 % 	
Upper limit warning Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 47	 Il parametro "Upper limit warning" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia superiore. → ¹ 165, "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Upper limit warning", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Warning output value (Out Value) 	
Lower limit warning Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 48	 Visualizza il valore che ha violato la soglia superiore ("Upper limit warning"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 % Il parametro "Lower limit warning" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia inferiore. → 🖹 165, "Limit hysteresis", grafico. 	
	 Status Visualizza lo stato attuale di "Lower limit warning", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Warning output value (Out Value) Visualizza il valore che ha violato la soglia inferiore ("Lower limit warning"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 % 	
Lower limit alarm Lettura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 49	 Il parametro "Lower limit alarm" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia critica inferiore. → <a> 165, "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Lower limit alarm", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Alarm output value (Out Value) Visualizza il valore che ha violato la soglia critica inferiore ("Lower limit alarm"). 	

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Input 1/Analog Input 2 \rightarrow AI Parameter \end{tabular}$		
Nome parametro	Descrizione	
Simulate Scrittura Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 50	Il parametro "Simulate" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. Mediante questo parametro è possibile simulare il valore di ingresso e lo stato di Analog Input Block. Poiché questo valore è presente in tutto l'algoritmo, si può controllare il comportamento di Analog Input Block. Simulation	
	 0: modalità di simulazione disattivata 1: modalità di simulazione disattivata 	
	 Simulation value Questo elemento viene visualizzato se la modalità di simulazione è stata abilitata tramite l'elemento di simulazione. A seconda delle impostazioni per la selezione del livello "Measuring mode (005)" e dei parametri riguardanti le unità, qui è possibile inserire un valore di pressione, livello, volume, massa o portata. Impostazione di fabbrica: 0,0 	
	 Status Questo elemento viene visualizzato se la modalità di simulazione è stata abilitata tramite l'elemento di simulazione. Inserire lo stato del valore di simulazione. Impostazione di fabbrica: 128 (Gut (GOOD)) 	
Unit text	Inserire il testo (16 caratteri alfanumerici max.).	
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 51	Impostazione di fabbrica: Campo vuoto	
PV scale unit Lettura	Questo parametro descrive l'unità della variabile di processo di Transducer Block assegnata a questo Analog Input Block attraverso il canale (v. il parametro	
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 61		
AI view 1 Lettura	Gruppo di parametri di Analog Input Block che vengono letti insieme tramite una richiesta di comunicazione. "AI view 1" è costituito da:	
Slot AI1: 1 Slot AI2: 2 Indice: 62	 Static rev. no. Block mode Alarm summary Output value (OUT Value) 	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$	
Nome parametro	Descrizione
Block object Lettura	Il parametro "Block object" è un parametro strutturato costituito da 13 elementi. Questo parametro descrive le caratteristiche di Analog Output Block.
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 16	Reserved profile parameter • 250 = Non utilizzato
	Block object • 2 = Blocco funzione
	Parent class 2 = Uscita
	Class • 128 = Analog Output Block di Endress+Hauser (DAO_EH)
	Device rev. • 1
	Device rev. comp • 1
	DD revision 0 (per uso futuro)
	ProfileNumero del profilo PROFIBUS PA in PNO0x40, 0x02 (classe compatta B)
	Profile RevisionVisualizza la versione del profilo, qui: 0x302 (profili 3.02)
	Execution time • 0 (per uso futuro)
	No. of parametersNumero di parametri di Analog Output Block di Endress+Hauser, qui: 23
	Index of View 1 Indirizzo del parametro "AO view 1", qui: AO1 = 0x03, 0x27; AO2 = 0x04, 0x27
	 Number of view lists 1 = Il blocco contiene un "View object".
Static rev. no. Lettura	Visualizza il contatore delle modifiche dei parametri di Analog Output Block. Il contatore viene incrementato di uno a ogni modifica di un parametro statico di Analog Output Block. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da zero.
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 17	Impostazione di fabbrica: O
TAG	Inserire il tag del dispositivo, ad es. il numero TAG (max. 32 caratteri alfanumerici).
Scrittura	Impostazione di fabbrica:
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 18	d'ordine d'ordine
Strategy Scrittura Slot AO1: 3	Inserire il valore specifico dell'utente per il raggruppamento e quindi una valutazione più rapida dei blocchi.
	"Strategy" del blocco in questione.
Slot AO2: 4 Indice: 19	Campo di immissione: 065535
	Impostazione di fabbrica: 0

\blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Output 1/Analog Output 2 \rightarrow AO Standard Parameter	
Nome parametro	Descrizione
Alert key Scrittura Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 20	Inserire il valore specifico dell'utente (ad es. numero di identificazione dell'impianto). Il sistema di controllo del processo può utilizzare queste informazioni per ordinare gli allarmi e gli eventi generati da questo blocco. Campo di immissione: 0255 Impostazione di fabbrica: 0
Target mode Opzioni Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 21	Selezionare la modalità desiderata del blocco. Opzioni: • Automatic (Auto) • Manual (Man) • Out of service (O/S) Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)
Block mode Lettura Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 22	 Il parametro "Block mode" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. PROFIBUS fa una distinzione tra le seguenti modalità del blocco: modalità automatica (Auto), intervento manuale dell'utente (Man) e fuori servizio (O/S). Actual mode Visualizza la modalità del blocco attuale. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) Permitted mode Visualizza le modalità supportate dal blocco. Impostazione di fabbrica: 152 = Automatic (Auto), intervento manuale utente o fuori servizio Normal mode Visualizza la normale modalità di funzionamento del blocco. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)
Alarm summary Lettura Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 23	Il parametro "Alarm summary" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Current alarm summary • Visualizza gli allarmi attuali • Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0

\blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Output 1/Analog Output 2 \rightarrow AO Parameter		
Nome parametro	Descrizione	
Batch information	Il parametro "Batch information" è un parametro strutturato costituito da quattro	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 24	Questo parametro viene utilizzato nei processi batch secondo IEC 61512 Parte 1 (ISA S88). Il parametro "Batch information" è necessario in un sistema di automazione decentralizzato per identificare i canali di ingresso utilizzati. Inoltre, è possibile visualizzare gli errori che si verificano durante il processo batch in corso.	
	 Batch ID Inserire l'ID di un'applicazione batch in modo da poter assegnare i messaggi del dispositivo, ad es. allarmi, ecc. 	
	 Batch unit (n. di procedura della ricetta o dell'unità) Inserire il codice della ricetta richiesto per l'applicazione batch o l'unità correlata come, ad esempio, il reattore. 	
	Batch operationInserire la ricetta attualmente disponibile.	
	Batch phaseInserire la fase della ricetta attuale.	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Input value Lettura	Il parametro "Input value" è un parametro strutturato costituito da due elementi. Input value	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 26	 Visualizza il valore di ingresso di Analog Output Block Input status Visualizza lo stato del valore di ingresso 	
	Se la modalità del blocco "MAN" (manuale) è stata selezionata tramite il parametro "Block mode", Input value e il suo stato possono essere specificati manualmente qui.	
Channel Lettura	Questo parametro serve ad assegnare l'uscita di Analog Output Block al parametro ricevuto di Transducer Block.	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 27	 Impostazione di fabbrica: Assegnazione fissa di "Ext. val. 1" al valore esterno 1 di Analog Output 1 Assegnazione fissa di "Ext. value 2" al valore esterno 2 di Analog Output 2 	
Data size Lettura	Dimensione del parametro "Output value (OUT Value)" in numero di byte, con byte di stato.	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 28	Impostazione di fabbrica: 4	
Data max. size Lettura	Dimensione massima del parametro "Output value (OUT Value)" in numero di byte, con byte di stato.	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 29		
Failsafe time Scrittura	Tempo in secondi dal rilevamento del guasto all'azione del blocco se la condizione persiste.	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 32	Impostazione di fabbrica: O	
Failsafe mode Opzioni	Se Analog Output Block riceve un valore di ingresso con lo stato BAD, Analog Output Block continua a operare con la modalità di sicurezza definita mediante questo parametro.	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4	Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il parametro "Failsafe mode": Last valid out val.	
Indice: 33	L'ultimo valore valido viene usato per ulteriori elaborazioni con lo stato UNCERTAIN.	
	 I unsure value Il valore specificato tramite il parametro "Failsafe default" serve per l'ulteriore elaborazione con lo stato UNCERTAIN. → Vedere questa tabella, descrizione del parametro "Failsafe default". Status BAD 	
	Per ulteriori elaborazioni si utilizza il valore corrente con lo stato BAD.	
	La modalità di sicurezza è anche attivata se è stata selezionata l'opzione "Out of Service" O/S mediante il parametro "Target mode".	
	Impostazione di fabbrica: Last valid out val.	
Failsafe default Scrittura	Inserire il valore dell'opzione "Failsafe value" selezionata tramite il parametro "Failsafe mode". → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Failsafe mode".	
Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 34	Impostazione di fabbrica: 0,0000	

Endress+Hauser

\blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Analog Output 1/Analog Output 2 \rightarrow AO Parameter		
Nome parametro	Descrizione	
Unit Scrittura Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 35	Questo parametro descrive l'unità per il valore di ingresso. Impostazione di fabbrica: Unknown	
Output value (OUT Value) Lettura Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 36	 Il parametro "Output value (OUT Value)" è un parametro strutturato costituito da due elementi. Output value (OUT Value) Visualizza il valore di uscita (Out value) di Analog Output Block. Viene trasmesso al parametro "Ext. val. 1" o "Ext. value 2" tramite il canale. Out status Visualizza lo stato del valore di uscita (Out Value) Se la modalità del blocco "MAN" (manuale) è stata selezionata tramite il parametro "Block mode", Output value (OUT Value) e il suo stato possono essere specificati manualmente qui. 	
AO view 1 Lettura Slot AO1: 3 Slot AO2: 4 Indice: 39	Gruppo di parametri di Analog Output Block che vengono letti insieme tramite una richiesta di comunicazione. "AO view 1" è costituito da: • Static rev. no. • Block mode • Alarm summary • Input value • Data size • Data max. size	

9.5.5	Totalizer Block (Deltaba	ar M)
-------	--------------------------	-------

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Totalizer } 1 \rightarrow \text{TOT Standard Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Block object Lettura	Il parametro "Block object" è un parametro strutturato costituito da 13 elementi. Questo parametro descrive le caratteristiche di Totalizer Block.	
Slot: 5 Indice: 16	Reserved profile parameter 250 = Non utilizzato	
	Block object 2 = Blocco funzione	
	Parent class • 5 = Calcolo	
	Classe 8 = Totalizzatore 	
	Device rev. 1	
	Device rev. comp 1	
	DD revision • 0 (per uso futuro)	
	ProfileNumero del profilo PROFIBUS PA in PNO0x40, 0x02 (classe compatta B)	
	Profile RevisionVisualizza la versione del profilo, qui: 0x302 (profili 3.02)	
	Execution time • 0 (per uso futuro)	
	No. of parameters • Numero di parametri del totalizzatore, qui: 36	
	Index of View 1 Indirizzo del parametro "Tot view 1", qui: 0x05, 0x34	
	Number of view lists1 = Il blocco contiene un "View object".	
Static rev. no. Lettura	Visualizza il contatore delle modifiche dei parametri di Totalizer Block. Il contatore viene incrementato di uno a ogni modifica di un parametro statico di Totalizer Block. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da zero.	
Indice: 5 Slot: 17	Impostazione di fabbrica: 0	
TAG Scrittura	Inserire il tag del dispositivo, ad es. il numero TAG (max. 32 caratteri alfanumerici).	
Slot: 5	dordine	
Indice: 18 Strategy	Inserire il valore specifico dell'utente per il raggruppamento e guindi una	
Scrittura	valutazione più rapida dei blocchi. Il raggruppamento avviene inserendo lo stesso valore numerico nel parametro	
Slot: 5 Indice: 19	"Strategy" del blocco in questione. Campo di immissione:	
	065535 Impostazione di fabbrica:	
	0	
Alert key Scrittura	Inserire il valore specifico dell'utente (ad es. numero di identificazione dell'impianto). Il sistema di controllo del processo può utilizzare queste informazioni per ordinare	
Slot: 5 Indice: 20	gli allarmi e gli eventi generati da questo blocco. Campo di immissione:	
	0255	
	Impostazione di fabbrica: 0	

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow TOT \ Standard \ Parameter \end{tabular}$		
Nome parametro	Descrizione	
Target mode	Selezionare la modalità desiderata del blocco.	
Opzioni Slot: 5 Indice: 21	Opzioni: • Automatic (Auto) • Manual (Man) • Out of service (O/S)	
	Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)	
Block mode Lettura	Il parametro "Block mode" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. PROFIBUS fa una distinzione tra le seguenti modalità del blocco: modalità automatica (Auto), intervento manuale dell'utente (Man) e fuori servizio (O/S).	
Slot: 5 Indice: 22	 Actual mode Visualizza la modalità del blocco attuale. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) 	
	 Permitted mode Visualizza le modalità supportate dal blocco. Impostazione di fabbrica: 152 = Automatic (Auto), intervento manuale utente o fuori servizio 	
	 Normal mode Visualizza la normale modalità di funzionamento del blocco. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) 	
Alarm summary Lettura	Il parametro "Alarm summary" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi.	
Slot: 5 Indice: 23	 Current alarm summary Visualizza gli allarmi attuali Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0 	

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare Expert \rightarrow Communication \rightarrow Totalizer 1 \rightarrow TOT Parameter \end{tabular}$		
Nome parametro	Descrizione	
Batch information Scrittura Slot: 5 Indice: 24	Il parametro "Batch information" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Questo parametro viene utilizzato nei processi batch secondo IEC 61512 Parte 1 (ISA S88). Il parametro "Batch information" è necessario in un sistema di automazione decentralizzato per identificare i canali di ingresso utilizzati. Inoltre, è possibile visualizzare gli errori che si verificano durante il processo batch in corso.	
	 Batch ID Inserire l'ID di un'applicazione batch in modo da poter assegnare i messaggi del dispositivo, ad es. allarmi, ecc. 	
	 Batch unit (n. di procedura della ricetta o dell'unità) Inserire il codice della ricetta richiesto per l'applicazione batch o l'unità correlata come, ad esempio, il reattore. 	
	Batch operationInserire la ricetta attualmente disponibile.	
	Batch phaseInserire la fase della ricetta attuale.	
Totalizer 1 Lettura	Il parametro del blocco funzione "Totalizer 1" contiene il valore e lo stato associato di Totalizer 1.	
Slot: 5 Indice: 26		
Eng. unit totalizer 1 Scrittura	Unità di Totalizer 1.	
	Impostazione di fabbrica:	
Slot: 5 Indice: 27	m²	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Channel Scrittura	Descrive il canale del valore misurato di portata calcolato da Transducer Block.	
Slot: 5 Indice: 28		
Total.1 value	Impostare il totalizzatore su zero o su un valore predefinito.	
Scrittura Slot: 5 Indice: 29	 Opzioni: Totalize (normale funzione del totalizzatore) Reset (il totalizzatore viene azzerato) Preset (il totalizzatore viene impostato su un valore predefinito) 	
	Impostazione di fabbrica: Totalize	
Totalizer 1 mode Opzioni	Questo parametro del blocco funzione controlla il comportamento di totalizzazione. Sono disponibili le seguenti opzioni:	
Slot: 5 Indice: 30	 Balanced: reale integrazione aritmetica dei valori di portata. Positive flow only: vengono totalizzati solo i valori di portata positivi. Negative flow only: vengono totalizzati solo i valori di portata negativi. Hold: il totalizzatore smette di totalizzare. 	
	Impostazione di fabbrica: Pos. flow only	
Total. 1 failsafe	Definire il comportamento del totalizzatore in caso di errore.	
Opzioni Slot: 5 Indice: 31	 Opzioni: Actual value: è integrato continuamente con il valore di portata corrente. Hold: il totalizzatore si arresta e mantiene il valore corrente. Memory (il totalizzatore continua a funzionare con l'ultimo valore valido). 	
	Impostazione di fabbrica: Actual value	
Preset value Scrittura	Valore per impostare il totalizzatore su un valore predefinito, vedere l'opzione "Preset" di "Total.1 value"	
Slot: 5 Indice: 32	Impostazione di fabbrica: 0,0	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Limit hysteresis Scrittura Slot: 5 Indice: 33	Inserire il valore di isteresi per i valori di allarme superiore e inferiore o il valore di allarme critico. Le condizioni di allarme restano attive, finché il valore misurato si trova all'interno dell'isteresi. L'isteresi influisce sui seguenti valori limite di allarme o allarme critico:	
	L'isteresi influisce sui seguenti valori limite di allarme o allarme critico: "Upper limit alarm": valore soglia di allarme critica superiore "Upper limit warning": valore soglia di allarme superiore "Lower limit warning": valore soglia di allarme inferiore "Lower limit alarm": valore soglia di allarme critica inferiore	
	Out limit values	
	Upper lim alarm Upper lim warn Output value (Out value) Lower lim warn Lower lim alarm	
	Upper lim alarm 1	
	Lower lim warn 1	
	Lower lim alarm 1	
	Fig. 32: Illustrazione del valore di uscita (Totalizer 1) con valori soglia e isteresi, oltre che degli allarmi "Upper limit alarm", "Upper limit warning", "Lower limit warning" e "Lower limit alarm"	
	Impostazione di fabbrica: 0 m ³	
Upper limit alarm Scrittura Slot: 5	Inserire il valore della soglia critica superiore. Se "Output value (OUT Value)" supera questo valore soglia, il parametro "Upper limit alarm" visualizza un messaggio di allarme. \rightarrow Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis".	
marce. 54	Impostazione di fabbrica: 3,4028e+038 m ³	
Upper limit warning Scrittura Slot: 5	Inserire il valore della soglia superiore. Se "Totalizer 1" supera questo valore soglia, il parametro "Upper limit warning" visualizza un messaggio di allarme. \rightarrow Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis".	
inalce: 35	Impostazione di fabbrica: 3,4028e+038 m ³	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Lower limit warning Scrittura Slot: 5 Indice: 36	Inserire il valore della soglia inferiore. Se "Totalizer 1" scende sotto questo valore soglia, il parametro "Lower limit warning" visualizza un messaggio di allarme. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis". Impostazione di fabbrica: -2 40280+038 m ³	
Lower limit alarm Scrittura Slot: 5 Indice: 37	Inserire il valore della soglia critica inferiore. Se "Totalizer 1" scende sotto questo valore soglia, il parametro "Lower limit alarm" visualizza un messaggio di allarme. → Vedere anche questa tabella, descrizione del parametro "Limit hysteresis". Impostazione di fabbrica: -3,4028e+038 m ³	
Upper limit alarm Lettura Slot: 5 Indice: 38	 Il parametro "Upper limit alarm" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia critica superiore. → 175, "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Upper limit alarm", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Alarm output value (Out Value) 	
Upper limit warning Lettura Slot: 5 Indice: 39	 Visualizza il valore che ha violato la soglia critica superiore ("Upper limit alarm"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 m³ Il parametro "Upper limit warning" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia superiore. → ^[1] 175, "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Upper limit warning", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Warning output value Visualizza il valore che ha violato la soglia superiore ("Upper limit warning"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 m³ 	
Lower limit warning Lettura Slot: 5 Indice: 48	 Il parametro "Lower limit warning" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia inferiore. → 175, "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Lower limit warning", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Warning output value Visualizza il valore che ha violato la soglia inferiore ("Lower limit warning"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 m³ 	
Lower limit alarm Lettura Slot: 5 Indice: 41	 Il parametro "Lower limit alarm" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi. Il parametro visualizza lo stato dell'allarme di soglia critica inferiore. → 175, "Limit hysteresis", grafico. Status Visualizza lo stato attuale di "Lower limit alarm", ad esempio allarme ancora attivo, allarme segnalato al livello di controllo, ecc. Impostazione di fabbrica: 0 Alarm output value Visualizza il valore che ha violato la soglia critica inferiore ("Lower limit alarm"). Impostazione di fabbrica: 0,0000 m³ 	

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Totalizer 1} \rightarrow \text{TOT Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Tot view 1 Lettura	Gruppo di parametri di Totalizer Block che vengono letti insieme tramite una richiesta di comunicazione. "Tot view 1" è costituito da:	
Slot: 5 Indice: 52	 Static rev. no. Block mode Alarm summary Totalizer 1 	

9.5.6 Transducer Block

$ \blacksquare \texttt{ Expert} \rightarrow \texttt{Communication} \rightarrow \texttt{Transducer Block} \rightarrow \texttt{TB Standard Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Block object Lettura	Il parametro "Block object" è un parametro strutturato costituito da 13 elementi. Questo parametro descrive le caratteristiche di Transducer Block.	
Slot: 6 Indice: 16	Reserved profile parameter250 = Non utilizzato	
	Block object3 = Transducer Block	
	Parent class1 = Pressione	
	Classe7 = Pressione differenziale, pressione relativa, pressione assoluta	
	Device rev. • 1	
	Device rev. comp • 1	
	DD revision0 (per uso futuro)	
	ProfileNumero del profilo PROFIBUS PA in PNO0x40, 0x02 (classe compatta B)	
	Profile RevisionVisualizza la versione del profilo, qui: 0x302 (profili 3.02)	
	Execution time0 (per uso futuro)	
	No. of parametersNumero di parametri del trasduttore, qui: 234	
	Index of View 1 Indirizzo del parametro "TB View 1", qui: 0x06, 0xFA	
	 Number of view lists 1 = Il blocco contiene un "View object". 	
Static rev. no. Lettura	Visualizza il contatore delle modifiche dei parametri di Transducer Block Il contatore viene incrementato di uno a ogni modifica di un parametro statico di Transducer Block. Conteggia fino a 65535 e quindi riprende da zero.	
Indice: 6 Slot: 17	Impostazione di fabbrica: 0	
TAG	Inserire il tag del dispositivo, ad es. il numero TAG (max. 32 caratteri alfanumerici).	
Scrittura	Impostazione di fabbrica:	
Slot: 6 Indice: 18	d'ordine d'ordine	

п

$ \blacksquare \texttt{Expert} \rightarrow \texttt{Communication} \rightarrow \texttt{Transducer} \texttt{Block} \rightarrow \texttt{TB} \texttt{Standard} \texttt{Parameter} $		
Nome parametro	Descrizione	
Strategy Scrittura Slot: 6 Indice: 19	Inserire il valore specifico dell'utente per il raggruppamento e quindi una valutazione più rapida dei blocchi. Il raggruppamento avviene inserendo lo stesso valore numerico nel parametro "Strategy" del blocco in questione. Campo di immissione: 065535 Impostazione di fabbrica:	
Alert key Scrittura Slot: 6 Indice: 20	Inserire il valore specifico dell'utente (ad es. numero di identificazione dell'impianto). Il sistema di controllo del processo può utilizzare queste informazioni per ordinare gli allarmi e gli eventi generati da questo blocco.	
	Campo di immissione: 0255	
	Impostazione di fabbrica: O	
Target mode Opzioni	Selezionare la modalità desiderata del blocco. Per Transducer Block, è possibile selezionare solo la modalità "Automatic (Auto)".	
Slot: 6 Indice: 21	Opzioni: • Automatic (Auto) Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)	
Block mode Lettura Slot: 6 Indice: 22	Il parametro "Block mode" è un parametro strutturato costituito da tre elementi. PROFIBUS fa una distinzione tra le seguenti modalità del blocco: modalità automatica (Auto), intervento manuale dell'utente (Man) e fuori servizio (O/S). Transducer Block funziona solo in modalità "Automatic (Auto)". Actual mode	
	Visualizza la modalità del blocco attuale.Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto)	
	 Permitted mode Visualizza le modalità supportate dal blocco. Impostazione di fabbrica: 8 = Automatic (Auto) 	
	 Normal mode Visualizza la normale modalità di funzionamento del blocco. Impostazione di fabbrica: Automatic (Auto) 	
Alarm summary Lettura	Il parametro "Alarm summary" è un parametro strutturato costituito da quattro elementi.	
Slot: 6 Indice: 23	 Current alarm summary Visualizza gli allarmi attuali Impostazione di fabbrica: 0x0, 0x0 	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$			
Nome parametro	Descrizione		
Sensor pressure Lettura	Visualizza la pressione misurata prima del trim del sensore, della regolazione della posizione e dello smorzamento. $\rightarrow \triangleq 126$, Meas. pressure (020) , grafico		
Slot: 6 Indice: 24			
URL sensor Lettura	Visualizza la soglia di fondo scala del sensore.		
Slot: 6 Indice: 25			

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
LRL sensor Lettura	Visualizza la soglia del campo inferiore del sensore.	
Slot: 6 Indice: 26		
Hi trim sensor Lettura	Ritaratura del sensore, inserendo una pressione target e accettando simultaneamente e automaticamente una pressione di riferimento presente per il punto di taratura superiore.	
Slot: 6 Indice: 27		
Lo trim sensor Scrittura	Ritaratura del sensore, inserendo una pressione target e accettando simultaneamente e automaticamente una pressione di riferimento presente per il punto di taratura inferiore.	
Slot: 6 Indice: 28		
Minimum span Lettura	Visualizza il più piccolo campo possibile.	
Slot: 6 Indice: 29		
Pressure unit Opzioni	Selezionare l'unità di pressione. Se si seleziona una nuova unità di pressione, tutti i parametri specifici della pressione vengono convertiti e visualizzati con la nuova unità.	
Slot: 6 Indice: 30	Opzioni: • mbar, bar • mmH2O, mH2O • inH2O, ftH2O • Pa, kPa, MPa • psi • mmHg, inHg • kgf/cm ² Impostazione di fabbrica:	
	mbar o bar a seconda del campo di misura nominale del sensore o in base alle specifiche dell'ordine	
Corrected press. Lettura	Visualizza la pressione misurata dopo il trim del sensore e la regolazione della posizione.	
Slot: 6 Indice: 31	Se il valore è diverso da "0", può essere corretto a "0" mediante la regolazione della posizione.	
Sensor meas. type	Visualizza il tipo di sensore.	
Slot: 6 Indice: 32	 Deltabar M = differential Cerabar M con celle di misura della pressione relativa = gauge Cerabar M con sensori di pressione assoluta = absolute Deltapilot M con celle di misura della pressione relativa = gauge 	
Sensor serial no. Lettura	Visualizza il numero di serie del sensore (11 caratteri alfanumerici).	
Slot: 6 Indice: 33		
Primary value Lettura	Il parametro "Primary value" è un parametro strutturato costituito da due elementi.	
Slot: 6 Indice: 34	 Measured value A seconda delle impostazioni di "Measuring mode (005)", Lin. mode (037) e dei parametri riguardanti le unità, qui è possibile visualizzare un valore di pressione, livello, volume, massa o portata. 	
	StatusVisualizza lo stato del valore misurato	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$			
Nome parametro	Descrizione		
Primary value unit Lettura	Questo parametro descrive l'unità del valore primario a seconda del "transmitter type".		
Slot: 6 Indice: 35			
Transmitter type Lettura	Questo parametro descrive la modalità di misura del trasmettitore di pressione. Opzioni: • Pressure		
Slot: 6 Indice: 36	FlowLevel		
Sensor Temp. (Cerabar/ Deltapilot) Lottura	ll parametro "Sensor Temp. (Cerabar/Deltapilot)" è un parametro strutturato costituito da due elementi.		
Slot: 6 Indice: 43	 Sensor temp. Visualizza la temperatura misurata attualmente nel sensore. Può deviare dalla temperatura di processo. 		
	StatusVisualizza lo stato della temperatura misurata		
Temp. eng. unit. (Cerabar/Deltapilot)	Selezionare l'unità per i valori di temperatura misurati.		
Slot: 6	L'impostazione influisce sull'unità per il parametro "Sensor temp.".		
Indice: 44	Opzioni: ● °C ● °F ● K		
	Impostazione di fabbrica: °C		
Value (sec val 1) Lettura	Questo parametro contiene il valore di pressione e lo stato disponibile per il blocco funzione.		
Slot: 6 Indice: 45			
Value (sec val 1) Lettura	Questo parametro contiene l'unità di pressione del parametro "Value (sec val 1)" (= "Pressure unit").		
Slot: 6 Indice: 46			
Value (sec val 2) Lettura	Questo parametro contiene il valore misurato dopo scalatura dell'ingresso e lo stato disponibile per il blocco funzione. Il parametro contiene il valore di pressione standardizzato senza unità ingegneristica		
Slot: 6 Indice: 47	r		
Sec val2 unit Lettura	Questo parametro contiene l'unità del parametro "Value (sec val 2)". Il valore digitale, che corrisponde a "None" e che viene trasmesso, è 1997 (profilo PROFIBUS PA).		
Slot: 6 Indice: 48			
Characterization Lettura	Type of characteristic. Opzioni:		
Slot: 6 Indice: 49	LinearLinearizationSquare root		
$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$			
---	---	--	
Nome parametro	Descrizione		
Measuring range Scrittura	Il parametro "Measuring range" è un parametro strutturato costituito da due elementi.		
Slot: 6 Indice: 50	 Full pressure Inserire la soglia superiore del valore di ingresso del Transducer Block. Impostazioni di fabbrica: URL sensor (→ Per il valore di fondo scala del sensore, vedere "URL sensor"). 		
	 Empty pressure Inserire la soglia inferiore del valore di ingresso del Transducer Block. Impostazione di fabbrica: 0 		
Working range Scrittura	Il parametro "Working range" è un parametro strutturato costituito da due elementi.		
Slot: 6 Indice: 51	 Full calib. Inserire la soglia superiore del valore di uscita (Out Value) del Transducer Block. Impostazioni di fabbrica: URL sensor (→ Per il valore di fondo scala del sensore, vedere "URL sensor"). 		
	 Empty calib. Inserire la soglia inferiore del valore di uscita (Out Value) del Transducer Block. Impostazione di fabbrica: 0 		
Set low-flow cut-off Lettura	Inserire il punto di attivazione del taglio di bassa portata. L'isteresi tra il punto di attivazione e il punto di disattivazione è sempre l'1% del valore massimo di portata.		
Slot: 6 Indice: 52	Campo di immissione: Punto di disattivazione: 0 50% del valore di portata finale ("Max. flow (009)").		
	Q Qmax 0% Δp Qmax 6% 5% 1 0% Δp A0025191 Impostazione di fabbrica: 5 % (del valore massimo di portata)		
Squareroot point Lettura	Questo è il punto nella funzione di portata in cui la curva cambia da una funzione lineare a una funzione radice quadrata. Il valore deve essere inserito come percentuale della portata standardizzata.		
Slot: 6 Indice: 53			
Tab actual numb Lettura	Contiene il numero effettivo di valori inseriti nella tabella. Viene calcolato quando la trasmissione della tabella è terminata.		
Slot: 6 Indice: 54			
Line numb.: Lettura	Il parametro "Line numb.:" identifica quale elemento nella tabella è attualmente nel parametro "Tab xy value".		
Slot: 6 Indice: 55			

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Table max. number Lettura	"Table max. number" è la dimensione massima (numero di coppie di valori "X- Value" e "Y value") della tabella nel dispositivo.	
Slot: 6 Indice: 56		
Table min. number Lettura	Per motivi interni al dispositivo (ad es. calcolo), a volte è necessario utilizzare un numero minimo di valori della tabella. Questo numero viene fornito nel parametro "Table min. number".	
Slot: 6 Indice: 57		
Simulation mode Opzioni Slot: 6 Indice: 58	 Selezionare la funzione per l'inserimento della tabella. Opzioni: Clear table: cancella una tabella di linearizzazione attiva New operation: crea una nuova tabella di linearizzazione Accept input table: abilita la tabella di linearizzazione inserita Delete point: cancella un punto di linearizzazione. Insert point: aggiunge un punto di linearizzazione. Impostazione di fabbrica: 	
	Clear table	
Status (characteristic) Lettura	Visualizza il risultato del controllo della tabella di linearizzazione.	
Slot: 6 Indice: 59		
Tab xy value Lettura	Coppie di valori "X-value" e "Y value" per la curva di linearizzazione.	
Slot: 6 Indice: 60		
Max. meas. press. Lettura Slot: 6 Indice: 61	Visualizza il valore di pressione massimo misurato (indicatore di picco). Questo indicatore può essere resettato tramite il parametro "Reset peak hold".	
Min. meas. press. Lettura	Visualizza il valore di pressione minimo misurato (indicatore di picco). Questo indicatore può essere resettato tramite il parametro "Reset peak hold".	
Slot: 6 Indice: 62		
Empty calib. Scrittura	Inserire il valore in uscita per il punto di taratura inferiore (serbatoio vuoto). Deve essere usata l'unità definita in "Unit before lin.".	
Slot: 6 Indice: 66	i	
	 Nel caso di taratura "bagnata", il livello (serbatoio vuoto) deve essere effettivamente disponibile. La pressione associata quindi viene registrata automaticamente dal dispositivo. Nel caso di taratura a secco, il livello (serbatoio vuoto) non deve essere noto. La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Empty pressure" per la selezione del livello "In pressure". La pressione associata deve essere inserita nel parametro deve essere inserita nel parametro "Empty height". Impostazione di fabbrica: 	
	0,0	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Full calib. Scrittura	Inserire il valore in uscita per il punto di taratura superiore (serbatoio pieno). Deve essere usata l'unità definita in "Unit before lin.".	
Slot: 6 Indice: 67	1	
	 Nel caso di taratura "bagnata", il livello (serbatoio pieno) deve essere effettivamente disponibile. La pressione associata quindi viene registrata automaticamente dal dispositivo. Nel caso di taratura a secco, il livello (serbatoio pieno) non deve essere noto. La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Full pressure" per la selezione del livello "In pressure". La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Full pressure" per la selezione del livello "Full height" per la selezione del livello "In height". 	
	Impostazione di fabbrica: 100,0	
Pressure Empty/Full Lettura	Parametro di service interno.	
Slot: 6 Indice: 68		
Calibration Empty/Full Lettura	Parametro di service interno.	
Slot: 6 Indice: 69		
Max. turndown Lettura	Parametro di service interno	
Slot: 6 Indice: 70		
High press. side Lettura	Determina quale ingresso di pressione corrisponde al lato alta pressione.	
Slot: 6 Indice: 71	Questa impostazione è valida solo se il DIP switch "SW/P2 High" è in posizione OFF (v. il parametro " Switch P1/P2 (163) (Deltabar) "). In caso contrario, P2 corrisponde sempre al lato alta pressione.	
Reset peak hold Lettura	Tramite questo parametro, è possibile resettare gli indicatori "Min. meas. press." e "Max. meas. press.".	
Slot: 6 Indice: 72	Opzioni: • Abort • Confirm	
	Impostazione di fabbrica: Abort	
Measuring mode Opzioni	Selezionare la modalità di misura. Il menu operativo è strutturato in base alla modalità di misura selezionata.	
Slot: 6 Indice: 73	 AVVERTENZA Una modifica della modalità di misura ha effetto sul campo (URV - valore di fondo scala)! Questa condizione può determinare una tracimazione del prodotto. Se si cambia la modalità di misura, occorre verificare l'impostazione del campo (URV) e, se necessario, riconfigurarla! 	
	Opzioni: • Pressure • Level • Flow (Deltabar)	
	Impostazione di fabbrica: Pressure	

	Expert \rightarrow Communica	tion -	\rightarrow Transducer Block \rightarrow T	B Endress+Hauser Param	eter
No	ome parametro		Descrizione		
Sin Op Slo Inc	nulation mode izioni ot: 6 lice: 74		Attivare la modalità di s Una simulazione in cors misura o della modalità Opzioni: • None • Pressure, → vedere ques • Flow, → vedere quest • Tank content, → vede • Alarm/warning, → vede	imulazione e selezionare il i o viene disattivata in caso d di livello (Lin. mode (037)) uesta tabella, parametro "Sin. 1 ia tabella, parametro "Sim. fi ere questa tabella, parametre edere questa tabella, parametre	tipo di simulazione. i modifica della modalità). n. pressure" evel" low (Deltabar)" o "Sim. tank cont." :tro "Sim. error no."
	Cerabar M / Deltapilot M				
	Transducer Block		Sensor		
			\downarrow		
			Sensor trim		
			\downarrow		
			Position adjustment		
			\downarrow	\leftarrow	Valore di simulazione Pressure
			Damping		
			\downarrow		
			Electr. Delta P		
			\downarrow		
	\downarrow	←	Р		
	Pressure		Level	←	Valore di simulazione: - Level - Tank content
	\downarrow]			
	\rightarrow		PV	PV = Valore primario	
			\downarrow		
			Analog Input Block		
	Deltabar M				
	Transducer Block		Sensor		
			↓		
			Sensor trim		
			↓		
			Position adjustment		
			\downarrow	\leftarrow	Valore di simulazione Pressure
			Damping		
			\downarrow		
	↓	_	P		
	Pressure		Level	←	Valore di simulazione: - Level - Tank content
	↓		Flow	←	Valore di simulazione: - Flow

B E	$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nor	ne parametro	Descrizione	
	\downarrow		
	\rightarrow	PV	PV = Valore primario
		\downarrow	
		Analog Input Block	
Sim Scri	. level ttura	Utilizzare questa funzio \rightarrow Vedere anche "Simul	ne per inserire il valore di simulazione. ation mode".
Slot Indi	: 6 ce: 76	<pre>Prerequisito/i: "Measuring mode" = I</pre>	.evel e "Simulation mode" = Level
Sim Scri	. tank cont. ttura	Utilizzare questa funzio \rightarrow Vedere anche "Simul	ne per inserire il valore di simulazione. ation mode".
Slot Indi	: 6 ce: 77	Prerequisito/i:"Measuring mode" = I Tank content.	.evel, Lin. mode = "Activate table" e "Simulation mode" =
Sim Scri	. flow (Deltabar) ttura	Utilizzare questa funzio \rightarrow Vedere anche "Simul	ne per inserire il valore di simulazione. ation mode".
Slot Indi	: 6 ce: 78	<pre>Prerequisito/i: "Measuring mode" = F</pre>	flow e "Simulation mode" = Flow
Sim Scri	. pressure ttura	Utilizzare questa funzio \rightarrow Vedere anche "Simul	ne per inserire il valore di simulazione. ation mode".
Slot	: 6 ce: 79	<pre>Prerequisito/i: "Simulation mode" = Pressure</pre>	
mu		Valore quando attiva: Valore di pressione mis	urato attuale
Elec Delt Opz	rtr. Delta P (Cerabar / rapilot) ioni	Questa funzione attiva l costante.	'applicazione "Electr. delta P" con un valore esterno o
Opz	10111	Opzioni:	
Slot Indi	: 6 ce: 80	• Off	
		 Ext. value 2 Constant 	
		Impostazione di fabbri Off	ca:
Pres Scri	ssure abs range ttura	Campo di misura assolu	to del sensore.
Slot Indi	: 6 ce: 81		
Lo t Lett	rim measured tura	Visualizza la pressione o taratura inferiore.	di riferimento presente, da accettare per il punto di
Slot Indi	: 6 ce: 82		
Hi t Lett	rim measured Tura	Visualizza la pressione o taratura superiore.	di riferimento presente, da accettare per il punto di
Slot Indi	: 6 ce: 83		

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$				
Nome parametro	Descrizione			
Pos. zero adjust (Deltabar M e celle di misura della pressione relativa) Opzioni Slot: 6 Indice: 84	Regolazione della posiz pressione tra zero (setp Esempio: - Valore misurato = 2,, - Correggere il valore r (Deltabar M e celle di Significa che, alla pre - Valore misurato (dop	ione – non è necess oint) e pressione m 2 mbar (0.032 psi) nisurato tramite il p i misura della pressi essione presente si a po regolaz. p. zero) =	ario che si isurata. parametro one relativ assegna il v = 0,0 mbar	a nota la differenza di "Pos. zero adjust ra)" con l'opzione "Confirm". ralore 0,0.
	Opzioni • Confirm • Abort			
	Abort	ica:		
Calib. offset (sensori di pressione assoluta)	Regolazione della posiz pressione misurata.	ione – la differenza	di pression	ne tra il setpoint e la
Slot: 6 Indice: 86	 Esempio: Valore misurato = 98 Si corregge il valore r 2,2 mbar (0.032 psi) pressione presente è Valore misurato (dop 	82,2 mbar (14.25 ps nisurato sostituend) tramite il paramer stato assegnato il v oo l'offset di taratura	si) olo con il v tro Calib. o alore 980, a) = 980,0	alore inserito (ad es. ffset. Ciò significa che alla 0 (14.21 psi). mbar (14.21 psi)
	Impostazione di fabbr 0,0	ica:		
Damping Scrittura/Lettura	Inserire il tempo di smo influisce sulla velocità c pressione.	rzamento (costante on la quale il valore	e di tempo e misurato	τ). Lo smorzamento reagisce alle variazioni di
Slot: 6 Indice: 87	Lo smorzamento è attiv	o solamente se il D	IP switch 2	("τ smorzamento") è sulla
Meas. pressure Lettura	Visualizza la pressione : posizione e smorzamen	misurata dopo trim to.	del sensor	re, regolazione della
Slot: 6 Indice: 88				
Cerabar M / Deltapilot M	Sensor			
	↓ Sensor trim	\rightarrow		Sensor pressure
	↓			
	Position adjustment		Γ	Valoro di simulaziono
	*	←		Pressure
	\downarrow	\rightarrow	Γ	Corrected press.
	Damping		L	
	↓	\rightarrow		Pressure af. damp
	Electr. Delta P		Г	M
	↓ P	\rightarrow		Meas. pressure
Pressure	Level			
$ \qquad \downarrow \qquad \rightarrow$	PV	(P	V = Valore	e primario)

\downarrow		
Analog Input Block		
	_	
Sensor		
↓	\rightarrow	Sensor pressure
Sensor trim		
\downarrow	7	
Position adjustment		
\downarrow	\leftarrow	Valore di simulazione Pressure
\downarrow		
\downarrow	\rightarrow	Corrected press.
Damping		
\downarrow	\rightarrow	Pressure af. damp
\downarrow		
\downarrow	\rightarrow	Meas. pressure
← P		
Level	Flow	
\rightarrow PV	(PV =	Valore primario)
↓	٦	
Analog Input Block		
Selezionare l'unità per l della linearizzazione.	la visualizzazione del val	ore misurato per il livello pri
L'unità selezionata verr Questo significa che il v selezionata una nuova	rà utilizzata solamente p valore misurato non vier unità di uscita.	er descrivere il valore misura ne convertito nel caso venga
Esempio:Valore corrente misuNuova unità uscita: rNuovo valore misura	urato: 0.3 ft m uto 0,3 m	
Opzioni • % • mm, cm, dm, m • ft, in • m ³ , in ³ • l, hl • ft ³ • gal, Igal • kg, t • lb		
	↓ Analog Input Block ↓ ↓ ↓ Position adjustment ↓ ▲ ↓ ▲ ↓ ↓ ▲ ↓ ▲ ↓ ▲ ↓ ↓ ↓ ↓ <td< td=""><td>↓ Analog Input Block Sensor ↓ → Sensor trim ↓ Position adjustment ↓ ↓ Damping ↓ → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓</td></td<>	↓ Analog Input Block Sensor ↓ → Sensor trim ↓ Position adjustment ↓ ↓ Damping ↓ → ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

\blacksquare Expert $ ightarrow$ Communication $ ightarrow$ Transducer Block $ ightarrow$ TB Endress+Hauser Parameter		
Nome parametro	Descrizione	
Calibration mode	Selezionare la modalità di taratura.	
Opzioni	Opzioni: • Wet	
Indice: 90	 La taratura bagnata viene eseguita riempiendo e svuotando il serbatoio. In caso di due livelli diversi, il valore inserito di livello, volume, massa o percentuale viene assegnato alla pressione misurata in questo momento (parametri "Empty calib." e "Full calib."). Dry La taratura a secco è una taratura teorica. Per questa taratura, si specificano 	
	due coppie di valori pressione/livello tramite i seguenti parametri: "Empty calib,", "Empty pressure", "Full calib.", "Full pressure", "Empty height", "Full height".	
	Impostazione di fabbrica: Wet	
Height unit Opzioni	Selezionare l'unità di altezza. La pressione misurata viene convertita nell'unità di altezza selezionata utilizzando il parametro "Adjust density".	
Slot: 6 Indice: 91	Prerequisito/i "Level selection" = In height	
	Opzioni	
	• mm • m	
	• in	
	• ft	
	Impostazione di fabbrica: m	
Density unit Lettura	Selezionare l'unità di densità. La pressione misurata viene convertita in altezza tramite i parametri "Height unit" e "Adjust density".	
Slot: 6 Indice: 92	Impostazione di fabbrica: • g/cm ³	
Adjust density Scrittura	Inserire la densità del fluido. La pressione misurata viene convertita in altezza tramite i parametri "Height unit" e "Adjust density".	
Slot: 6 Indice: 93	Impostazione di fabbrica: 1,0	
Process density Scrittura	Inserire un nuovo valore di densità per la correzione della densità. La taratura, ad esempio, è stata effettuata utilizzando l'acqua come fluido. Ora il	
Slot: 6 Indice: 94	serbatoio dovrà però essere utilizzato per un altro fluido con una densità diversa. La taratura viene corretta in modo adeguato inserendo il nuovo valore di densità nel parametro "Process density".	
	i	
	Se si passa alla taratura a secco dopo aver completato una taratura bagnata con il parametro "Calibration mode", la densità per i parametri "Adjust density" e "Process density" deve essere inserita correttamente prima di cambiare la modalità di taratura.	
	Impostazione di fabbrica: 1,0	
Meas. Level Lettura	Visualizza l'altezza misurata attualmente. La pressione misurata viene convertita in altezza tramite il parametro "Process density (035)".	
Slot: 6 Indice: 95	5 · · · /	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Empty height Scrittura/Lettura	Inserire il valore di altezza per il punto di taratura inferiore (serbatoio vuoto). Selezionare l'unità tramite il parametro "Height unit".	
Slot: 6 Indice: 96	<pre>Prerequisito/i: "Level selection" = In height "Calibration mode" = Dry -> entry "Calibration mode" = Wet -> display</pre>	
	Impostazione di fabbrica: 0,0	
Full height Scrittura/Lettura	Inserire il valore di altezza per il punto di taratura superiore (serbatoio pieno). Selezionare l'unità tramite il parametro "Height unit".	
Slot: 6 Indice: 97	<pre>Prerequisito/i: "Level selection" = In height "Calibration mode" = Dry -> entry "Calibration mode" = Wet -> display</pre>	
	Impostazione di fabbrica: La soglia di fondo campo (URL) viene convertita in un'unità di livello	
Level before lin. Lettura	Visualizza il valore del livello prima della tabella di linearizzazione.	
Slot: 6 Indice: 98		
Tank description Scrittura	Inserire la descrizione del serbatoio (32 caratteri alfanumerici max.)	
Slot: 6 Indice: 101		
Lin. mode Opzioni Slot: 6 Indice: 102	 Selezionare la modalità di linearizzazione. Opzioni: Linear: Il livello viene emesso senza essere prima convertito. Viene emesso "Level before lin.". Erase table: La tabella di linearizzazione corrente viene cancellata. Immissione manuale (imposta la tabella in modalità di modifica, viene trasmesso un allarme): Le coppie di valori della tabella ("X-Value" e "Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)") vengono inserite manualmente. Immissione semiautomatica (imposta la tabella in modalità di modifica, viene trasmesso un allarme): In questa modalità il serbatoio è vuoto o riempito gradualmente. Il dispositivo registra automaticamente il valore del livello ("X-Value"). Il valore associato di volume, massa o % viene inserito manualmente ("Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)"). Activate table Con questa opzione, la tabella inserita viene attivata e controllata. Il dispositivo mostra il livello dopo la linearizzazione. 	
	Linear	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Unit after lin. Opzioni Slot: 6 Indice: 103	Selezionare l'unità del valore di livello dopo la linearizzazione (unità del valore Y). Opzioni: • % • cm, dm, m, mm • hl • in ³ , ft ³ , m ³ • l • in, ft • kg, t • lb • gal • Igal Impostazione di fabbrica: %	
Tank content Lettura Slot: 6 Indice: 104	Visualizza il valore del livello dopo la linearizzazione	
Empty calib. Scrittura Slot: 6 Indice: 105	 Inserire il valore in uscita per il punto di taratura inferiore (serbatoio vuoto). Deve essere usata l'unità definita in "Unit before lin.". Nel caso di taratura "bagnata", il livello (serbatoio vuoto) deve essere effettivamente disponibile. La pressione associata quindi viene registrata automaticamente dal dispositivo. Nel caso di taratura a secco, il livello (serbatoio vuoto) non deve essere noto. La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Empty pressure" per la selezione del livello "In pressure". La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Empty height". Impostazione di fabbrica: 0,0 	
Full calib. Scrittura Slot: 6 Indice: 106	 Inserire il valore in uscita per il punto di taratura superiore (serbatoio pieno). Deve essere usata l'unità definita in "Unit before lin.". Nel caso di taratura "bagnata", il livello (serbatoio pieno) deve essere effettivamente disponibile. La pressione associata quindi viene registrata automaticamente dal dispositivo. Nel caso di taratura a secco, il livello (serbatoio pieno) non deve essere noto. La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Full pressure" per la selezione del livello "In pressure". La pressione associata deve essere inserita nel parametro "Full height" per la selezione del livello "In height". Impostazione di fabbrica: 100,0 	
Tab xy value Lettura/Scrittura Slot: 6 Indice: 107	Visualizza una coppia di punti della tabella di linearizzazione.	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Nome parametro Edit table Opzioni Slot: 6 Indice: 108	 Descrizione Selezionare la funzione per l'inserimento della tabella. Opzioni: Next point: inserisce il punto successivo. Current point: rimane sul punto corrente, ad esempio, per correggere un errore. Previous point: è possibile tornare al punto precedente, ad esempio per correggere un errore. Insert point: inserisce un punto aggiuntivo (v. esempio seguente). Delete point: cancella il punto corrente (v. esempio seguente). Esempio: aggiungere un punto, ad esempio, tra il 4° e il 5° punto Selezionare il punto 5 nel parametro "Line numb.". Per il parametro "Line numb." viene visualizzato il punto 5. Inserire nuovi valori per i parametri "X-Value" e "Y-value (041) (manual entry/in semi-auto. entry)". 	
	 Selezionare il punto 5 nel parametro Ente numb Selezionare l'opzione "Delete point" nel parametro "Edit table". Il 5° punto viene cancellato. Tutti i punti seguenti salgono di un numero, ad esempio il 6° punto diventa il punto 5. Impostazione di fabbrica: Current point 	
Lin tab index 01 Scrittura	Primo parametro dei punti della tabella per la linearizzazione tramite il modulo Fieldcare.	
Slot: 6 Indice: 109		
Lin tab index 32 Scrittura Slot: 6	Ultimo parametro dei punti della tabella per la linearizzazione tramite il modulo Fieldcare.	
Indice: 140		
Ext. value 2 Lettura Slot: 6 Indice: 141 Ext.val.2 unit Scrittura Slot: 6 Indice: 142	Parametri di valore e stato di uscita di Analog Output 2. Unità del parametro di valore di uscita di Analog Output 2.	
Flow-meas. type Opzioni Slot: 6 Indice: 143	 Selezionare il tipo di portata. Opzioni: Volume operat. cond. (volume in condizioni operative) Volume norm. cond. (volume normale in condizioni normali Europa: 1013,25 mbar e 273.15 K (0 °C)) Volume std. cond. (volume standard in condizioni standard USA: 1013,25 mbar (14.7 psi) e 288.15 K (15 °C/59 °F)) Mass Flow in % Impostazione di fabbrica: Volume operat. conditions 	
Max. flow Scrittura Slot: 6 Indice: 144	Inserire la portata massima del dispositivo primario. Vedere anche lo schema del dispositivo primario. La portata massima viene assegnata alla pressione massima inserita tramite il parametro "Max. pressure flow (010)".	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		
Nome parametro	Descrizione	
Max. pressure flow Scrittura Slot: 6	Inserire la pressione massima del dispositivo primario. \rightarrow Vedere anche lo schema del dispositivo primario. Questo valore è assegnato al valore massimo di portata (\rightarrow Vedere " Max. flow (009) ").	
Indice: 145		
Flow unit Scrittura	Unità del set "flow type".	
Slot: 6 Indice: 146		
Mass flow unit Opzioni Slot: 6 Indice: 147	Selezionare l'unità di portata massica. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di una modalità di portata (Flow-meas. type). Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.	
	<pre>Prerequisito/i: "Flow-meas. type" = Mass</pre>	
	Opzioni: g/s, kg/s, kg/min, kg/h t/s, t/min, t/h, t/d oz/s, oz/min lb/s, lb/min, lb/h ton/s, ton/min, ton/h, ton/d	
	Impostazione di fabbrica: kg/s	
Std. flow unit Opzioni Slot: 6 Indice: 148	Selezionare l'unità di portata volumetrica standard. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di una modalità di portata (Flow-meas. type). Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.	
	<pre>Prerequisito/i: "Flow-meas. type" = Volume std. conditions</pre>	
	Opzioni: • Sm ³ /s, Sm ³ /min, Sm ³ /h, Sm ³ /d • SCFS, SCFM, SCFH, SCFD	
	Impostazione di fabbrica: Sm ³ /s	
Norm. flow unit Opzioni Slot: 6 Indice: 149	Selezionare l'unità di portata volumetrica normale. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità per un tipo di portata Flow-meas. type. Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile.	
	<pre>Prerequisito/i: "Flow-meas. type" = Volume norm. cond.</pre>	
	Opzioni: • Nm ³ /s, Nm ³ /min, Nm ³ /h, Nm ³ /d	
	Impostazione di fabbrica: Nm ³ /s	

$\begin{tabular}{ll} \blacksquare Expert \rightarrow Communication \end{tabular}$	ightarrow Transducer Block $ ightarrow$ TB Endress+Hauser Parameter
Nome parametro	Descrizione
Flow unit Opzioni Slot: 6 Indice: 150	Selezionare l'unità di portata volumetrica. Se viene selezionata una nuova unità di portata, tutti i parametri specifici per la portata verranno convertiti e visualizzati con la nuova unità per un tipo di portata Flow-meas. type. Quando la modalità di portata viene modificata, la conversione non è più possibile. Prerequisito/i: • "Flow-meas. type" = Volume operat. cond. Opzioni: • dm ³ /s, dm ³ /min, dm ³ /h • m ³ /s, m ³ /min, m ³ /h, m ³ /d
	 I/s, I/min, I/n hl/s, hl/min, hl/d ft³/s, ft³/min, ft³/h, ft³/d ACFS, ACFM, ACFH, ACFD ozf/s, ozf/min gal/s, gal/min, gal/h, gal/d, Mgal/d Igal/s, Igal/min, Igal/h bbl/s, bbl/min, bbl/h, bbl/d Impostazione di fabbrica: m³/h
Flow	Visualizza il valore di portata attuale
Lettura Slot: 6	
Indice: 151	Definire il compettemente del tetelizzatore
Opzioni	Opzioni:
Slot: 6 Indice: 153	 Balanced: integrazione di tutte le portate misurate (positive e negative). Pos. flow only: sono integrate solo le portate positive. Neg. flow only: sono integrate solo le portate negative. Hold: il totalizzatore si arresta e mantiene il valore corrente.
	Impostazione di fabbrica: Pos. flow only
Totalizer 2 Lettura	Visualizza la lettura del contatore del totalizzatore 2. Il parametro Totalizer 2 overflow visualizza il troppopieno.
Slot: 6 Indice: 154	 Esempio: il valore 123456789 m³ viene visualizzato come segue: Totalizer 1: 3456789 m³ Totalizer 1 overflow: 12 E7 m³
Eng. unit totalizer 2	Selezionare l'unità per il totalizzatore 2.
Slot: 6 Indice: 155	Il codice di accesso diretto e l'elenco delle opzioni dipendono dal "Flow-meas. type" selezionato: - (065): Flow-meas. type "Mass" - (066): Flow-meas. type "Gas norm. cond." - (067): Flow-meas. type "Gas. std. cond." - (068): Flow-meas. type "Volume operat. cond."
	Impostazione di fabbrica: m ³
Totalizer 2 Lettura	Visualizza il valore di portata totale del totalizzatore 2. Il parametro Totalizer 2 overflow visualizza il troppopieno.
Slot: 6 Indice: 156	Esempio: il valore 123456789 m ³ viene visualizzato come segue: - Totalizer 1: 3456789 m ³ - Totalizer 1 overflow: 12 E7 m ³
Totalizer 2 overflow Lettura	Visualizza il valore di superamento del totalizzatore 2. \rightarrow Vedere anche "Totalizer 2".
Slot: 6 Indice: 157	

$\begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$			
Nome parametro	Descrizione		
Eng. unit totalizer 2 Opzioni Slot: 6 Indice: 158, 159, 160, 161	Selezionare l'unità per il totalizzatore 2. Il codice di accesso diretto e l'elenco delle opzioni dipendono dal "Flow-meas. type" selezionato: - (065): Flow-meas. type "Mass" - (066): Flow-meas. type "Gas norm. cond." - (066): Flow-meas. type "Gas norm. cond."		
	 (067). Flow-meas. type Gas. std. cond. (068): Flow-meas. type "Volume operat. cond." Impostazione di fabbrica: m³ 		
Totalizer 1 Lettura Slot: 6 Indice: 162	Visualizza il valore del totalizzatore.		
Totalizer 1 overflow Lettura Slot: 6	Visualizza il valore di superamento del totalizzatore 1. → Vedere anche "Totalizer 1"		
Indice: 163 Total. 2 failsafe Opzioni Slot: 6 Indice: 164	Definire il comportamento del totalizzatore in caso di errore. Opzioni: • Actual value: è integrato continuamente con il valore di portata corrente. • Hold: il totalizzatore si arresta e mantiene il valore corrente.		
Damping Scrittura/Lettura	$\label{eq:action} \begin{array}{l} \mbox{Impostazione di fabbrica:} \\ \mbox{Actual value} \\ \\ \mbox{Inserire il tempo di smorzamento (costante di tempo \tau). Lo smorzamento influisce sulla velocità con la quale il valore misurato reagisce alle variazioni di . \\ \mbox{.} \end{array}$		
Slot: 6 Indice: 165	pressione. 1 Lo smorzamento è attivo solamente se il DIP switch 2 ("τ smorzamento") è sulla posizione ON.		
Level selection Opzioni Slot: 6 Indice: 166	 Selezionare il metodo di calcolo del livello Opzioni: In pressure Se si seleziona quest'opzione, specificare le due coppie di valori di pressione/ livello. Il valore del livello viene visualizzato direttamente nell'unità che si seleziona tramite il parametro "Unit before lin.". In height Se si seleziona quest'opzione, specificare le due coppie di valori di altezza/ livello. In base alla pressione misurata, il dispositivo calcola prima l'altezza usando la densità. Questo dato viene poi usato per il calcolo del livello nella "Unit before lin." selezionata utilizzando le due coppie di valori specificate. Impostazione di fabbrica: In pressure 		
High press. side Opzioni/Lettura Slot: 6 Indice: 167	Determina quale ingresso di pressione corrisponde al lato alta pressione. Questa impostazione è valida solo se il DIP switch "SW/P2 High" è in posizione OFF (v. il parametro "Switch P1/P2 (163) (Deltabar) "). In caso contrario, P2 corrisponde sempre al lato alta pressione.		
Fixed ext. value (Cerabar / Deltapilot) Scrittura Slot: 6 Indice: 168	Utilizzare questa funzione per inserire il valore costante. Il valore si riferisce a Electr. Delta P (Cerabar / Deltapilot)→ ≧ 185". Impostazione di fabbrica: 0,0		

\square Expert \rightarrow Communication	ightarrow Transducer Block $ ightarrow$	TB Endress+Hauser Param	ieter
Nome parametro	Descrizione		
Empty pressure Scrittura/Lettura	Inserire il valore di pres \rightarrow Vedere anche "Empt	ssione per il punto di taratur y calib.".	a inferiore (serbatoio vuoto).
Slot: 6 Indice: 169	Prerequisito/i "Level selection" = In "Calibration mode" = "Calibration mode" =	pressure Dry -> entry Wet -> display	
	Impostazione di fabbr 0,0	rica:	
Full pressure Scrittura/Lettura	Inserire il valore di pres \rightarrow Vedere anche " Full o	ssione per il punto di taratur c alib. (031) ".	a superiore (serbatoio pieno).
Slot: 6 Indice: 170	Prerequisito/i "Level selection" = In "Calibration mode" = "Calibration mode" =	pressure Dry -> entry Wet -> display	
	Impostazione di fabbr Soglia di campo superio	tica: ore (URL) del sensore	
Pressure af. damp Lettura	Visualizza la pressione posizione e smorzamer	misurata dopo trim del sens nto.	sore, regolazione della
Slot: 6 Indice: 171			
Cerabar M / Deltapilot M	Sensor		
	\downarrow	\rightarrow	Sensor pressure
	Sensor trim]	_
	\downarrow		
	Position adjustment]	
	\downarrow	←	Valore di simulazione Pressure
	\downarrow		
	\downarrow	\rightarrow	Corrected press.
	Damping]	
	\downarrow	\rightarrow	Pressure af. damp
	Electr. Delta P		
	\downarrow	\rightarrow	Meas. pressure
↓	P P		
Pressure	Level		
\downarrow \rightarrow	PV	(PV = Valo	ore primario)
	\downarrow		
	Analog Input Block]	
Deltabar M			
Transducer Block	Sensor		
	↓	\rightarrow	Sensor pressure
	Sensor trim		
	↓	_	
	Position adjustment		
	\downarrow		
	\downarrow	\rightarrow	Corrected press.

	Expert $ ightarrow$ Communication	$Communication \rightarrow Transducer Block \rightarrow TB \ Endress + Hauser \ Parameter$			
No	me parametro		Descrizione		
			Damping		
			\downarrow	\rightarrow	Pressure af. damp
			\downarrow		
			\downarrow	\rightarrow	Meas. pressure
	\downarrow	←	Р		
	Pressure		Level	Flow	
	\downarrow				
	\downarrow	\rightarrow	PV	(PV = Valo	ore primario)
			\downarrow		
Cal Scr	ib. offset ittura		Regolazione della posizior pressione misurata.	ne – la differenza di press	ione tra il setpoint e la
Cla	-		Esempio:		
Ind	ice: 172		 Valore misurato = 982, Si corregge il valore mis 	2 mbar (14.25 psi) surato sostituendolo con i	l valore inserito (ad es
			2,2 mbar (0.032 psi)) t	ramite il parametro Calib	. offset. Ciò significa che alla
			pressione presente è sta – Valore misurato (dopo	ato assegnato il valore 98 l'offset di taratura) = 980	0,0 (14.21 psi). ,0 mbar (14.21 psi)
			Impostazione di fabbrica:		
			0,0		
Ser (Ce	nsor temp. rabar/Deltapilot)		Visualizza la temperatura temperatura di processo.	misurata attualmente ne	l sensore. Può deviare dalla
Let	tura				
Slo	t: 6				
Ind	ice: 173				
X-\ Lot	/alue tura (scrittura		Se "Lin. mode" = "Semiauto	matic", il valore del livello	viene visualizzato e deve
sen	niautomatica)				
Slo	t [.] 6				
Ind	ice: 174				
Ser	nsor serial no.		Visualizza il numero di serie del sensore (11 caratteri alfanumerici).		
Let	tura				
Slo	t: 6				
Ina	ice: 175			•	
Let	tura		visualizza il valore dei totalizzatore.		
Cla	t: 6				
Ind	ice: 176				
Pal	TbRangeParameters		Questo è un parametro str	rutturato con informazion	i di scalatura del trasduttore
Scr	ittura		per la funzione interna del modulo di upload/download.		
Slo	t: 6				
Ind	ice: 177				

$ \blacksquare \text{ Expert} \rightarrow \text{Communication} \rightarrow \text{Transducer Block} \rightarrow \text{TB Endress} + \text{Hauser Parameter} $			
Nome parametro	Descrizione		
Eng. unit totalizer 1 Opzioni	Selezionare l'unità per il totalizzatore 1.		
Slot: 6 Indice: 178, 179, 180, 181	Opzioni A seconda dell'impostazione del parametro "Flow-meas. type" (→ 🖹 191), questo parametro propone un elenco di unità di volume, volume normale, volume standard e massa. Se si seleziona una nuova unità di volume o massa, i parametri specifici del totalizzatore vengono convertiti e visualizzati con la nuova unità all'interno di un gruppo di unità. Se si modifica la modalità di portata, il valore del totalizzatore non viene convertito.		
	 Il codice di accesso diretto dipende dal "Flow-meas. type" selezionato: (058): Flow-meas. type "Mass" (059): Flow-meas. type "Volume norm. cond." (060): Flow-meas. type "Volume std. cond." (061): Flow-meas. type "Volume operat. cond." 		
	Impostazione di fabbrica: m ³		
TB View 1 Scrittura	Gruppo di parametri di Transducer Block che vengono letti insieme tramite una richiesta di comunicazione. TB View 1 è costituito da:		
Slot: 6 Indice: 182	Static rev. no.Block modeAlarm summaryPrimary value		

9.6 Backup o duplicazione dei dati del dispositivo

Il dispositivo non è dotato di modulo di memoria. Le seguenti opzioni sono disponibili con un tool operativo basato su tecnologia FDT (ad es. FieldCare):

- Archiviazione/ripristino dei dati di configurazione
- Duplicazione delle configurazioni dello strumento
- Trasferimento di tutti i principali parametri quando si sostituiscono gli inserti elettronici.

Per maggior informazioni, leggere il manuale operativo del programma operativo di FieldCare.

10 Maintenance

Deltabar M non richiede manutenzione.

Nel caso di Cerabar M e Deltapilot M, l'elemento di compensazione della pressione e il filtro in GORE-TEX[®] (1) devono essere esenti da sporco.



10.1 Istruzioni per la pulizia

Endress+Hauser fornisce tra gli accessori degli anelli di risciacquo, che consentono di pulire la membrana di processo senza togliere il trasmettitore dal processo. Per maggiori informazioni, contattare l'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale.

10.1.1 Cerabar M PMP55

Per le guarnizioni in linea, si consiglia di eseguire la pulizia CIP (Cleaning In Place (acqua calda)) prima di quella SIP (Sterilization In Place (vapore)). Un uso frequente della pulizia SIP aumenta le sollecitazioni e la tensione sulla membrana di processo. In condizioni sfavorevoli, le frequenti variazioni termiche possono affaticare il materiale della membrana di processo e causare perdite nel tempo.

10.2 Pulizia esterna

Per la pulizia del misuratore rispettare le seguenti indicazioni:

- I detergenti impiegati non devono intaccare la superficie e le guarnizioni.
- Si devono evitare i danni meccanici alla membrana, ad es. dovuti ad oggetti appuntiti.

11 Ricerca guasti

11.1 Messaggi

La tabella seguente riporta un elenco di tutti gli eventuali messaggi. il display del valore misurato visualizza il messaggio che ha la massima priorità, insieme a un codice. Il dispositivo dispone di quattro distinti codici per le informazioni di stato, conformemente a NE107:

- F = Guasto
- M (preallarme) = Richiesta manutenzione
- C (preallarme) = Verifica funzionale
- S (preallarme) = Fuori specifica (le deviazioni dalle condizioni di processo o ambiente consentite, determinate dal dispositivo con la funzione di automonitoraggio o gli errori nel dispositivo stesso indicano che l'incertezza di misura è maggiore di quella prevista alle condizioni operative normali).

Codice diagnostico	Messaggio di errore	Causa	Rimedio
0	No error	-	-
C411	Upload/download	- L'upload è attivo.	Upload/download attivo, attendere
C484	Error simul.	 La simulazione di stato di errore è attiva, ossia il dispositivo non effettua al momento alcuna misura. 	Terminare la simulazione
C485	Measure simul.	 La simulazione è stata attivata e, attualmente, il dispositivo non sta misurando. 	Terminare la simulazione
C824	Process pressure	 È presente pressione relativa o bassa pressione. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. Solitamente questo messaggio è visualizzato solo per breve tempo. 	 Controllare il valore di pressione Riavviare il dispositivo Eseguire un reset
F002	Sens. unknown	 Il sensore non è adatto al dispositivo (targhetta del sensore elettronico). 	Contattare l'assistenza Endress+Hauser
F062	Sensor conn.	 Connessione cavo sensore-elettronica principale assente. Sensore difettoso. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. 	 Controllare il cavo del sensore Sostituire l'elettronica Contattare l'assistenza Endress+Hauser Sostituire il sensore (versione a innesto)
F081	Initialization	 Connessione cavo sensore-elettronica principale assente. Sensore difettoso. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. Solitamente questo messaggio è visualizzato solo per breve tempo. 	 Eseguire un reset Controllare il cavo del sensore Contattare l'assistenza Endress+Hauser
F083	Memory content	 Sensore difettoso. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. Solitamente questo messaggio è visualizzato solo per breve tempo. 	1. Riavviare lo strumento 2. Contattare l'assistenza Endress+Hauser
F140	Working range P	 È presente sovrapressione o bassa pressione. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. Sensore difettoso. 	 Controllare la pressione di processo Controllare il campo del sensore
F261	Electronics module	Elettronica principale difettosa.Guasto dell'elettronica principale.	1. Riavviare lo strumento 2. Sostituire l'elettronica
F282	Data memory	Guasto dell'elettronica principale.Elettronica principale difettosa.	1. Riavviare lo strumento 2. Sostituire l'elettronica
F283	Memory content	 Elettronica principale difettosa. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. La tensione di alimentazione non è collegata durante la scrittura. Si è verificato un errore durante la scrittura. 	1. Eseguire un reset 2. Sostituire l'elettronica

Codice diagnostico	Messaggio di errore	Causa	Rimedio
F410	Upload/download	 Il file è corrotto. Durante il download, i dati non sono trasmessi correttamente al processore, ad es. perché vi sono connessioni dei cavi interrotte, picchi (ripple) sulla tensione di alimentazione o effetti elettromagnetici. 	1. Ripetere il download 2. Usare un file diverso 3. Eseguire un reset
F411	Upload/download	– Il download è attivo.	1. Upload/download in corso, attendere 2. Riavviare, se il download si è interrotto
F437	Configuration	– La configurazione Profibus è inconsistente.	Adattare il tipo caratteristico al tipo di trasmettitore nel Transducer Block Controllare il tipo di trasmettitore Verificare la caratterizzazione Controllare l'unità
F510	Linearization	– La tabella di linearizzazione è stata modificata.	1. Terminare le immissioni 2. Selezionare "Linear"
F511	Linearization	– La tabella di linearizzazione è formata da meno di 2 punti.	1. Tabella troppo piccola 2. Correggere la tabella 3. Accettare la tabella
F512	Linearization	 La tabella di linearizzazione non aumenta o non diminuisce in modo monotonico. 	1. Tabella non monotonica 2. Correggere la tabella 3. Accettare la tabella
F841	Sensor range	 – È presente sovrapressione o bassa pressione. – Sensore difettoso. 	1. Controllare il valore di pressione 2. Contattare l'assistenza Endress+Hauser
F882	Input signal	 Il valore misurato esterno non viene ricevuto o viene visualizzato uno stato di guasto. 	1. Controllare il bus 2. Controllare il dispositivo di provenienza 3. Controllare l'impostazione
M002	Sens. unknown	 Il sensore non è adatto al dispositivo (targhetta del sensore elettronico). Il dispositivo continua a misurare. 	Contattare l'assistenza Endress+Hauser
M283	Memory content	 Causa come indicata per F283. La misura può proseguire correttamente, finché non si rende necessaria la funzione dell'indicatore del tempo di picco max. del segnale. 	1. Eseguire un reset 2. Sostituire l'elettronica
M410	Upload/download	 È stato superato un valore o non è stata accettata la modifica di un parametro. Durante il download, i dati non sono trasmessi correttamente al processore, ad es. perché vi sono connessioni dei cavi interrotte, picchi (ripple) sulla tensione di alimentazione o effetti elettromagnetici. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. La tensione di alimentazione non è collegata durante la scrittura. Si è verificato un errore durante la scrittura. 	 Premere il pulsante "Confirm" per confermare. Ripetere il download Usare un altro file Eseguire un reset
M431	Calibration	 La taratura eseguita causa la violazione del campo nominale del sensore. 	1. Controllare il campo di misura 2. Controllare regolazione della posizione 3. Controllare l'impostazione
M434	Scaling	 I valori per la taratura (ad es. valore di inizio e fondo scala) sono troppo ravvicinati tra loro. Il valore di inizio e/o fondo scala non raggiungono o superano le soglie del sensore. Il sensore è stato sostituito e la configurazione personalizzata non è adatta al sensore. È stato eseguito un download non adatto. 	 Controllare il campo di misura Controllare l'impostazione Contattare l'assistenza Endress+Hauser
M438	Data record	 La tensione di alimentazione non è collegata durante la scrittura. Si è verificato un errore durante la scrittura. 	1. Controllare l'impostazione 2. Riavviare il dispositivo 3. Sostituire l'elettronica
M515	Configuration Flow	– Portata max. fuori dal campo nominale del sensore	1. Ritarare lo strumento 2. Eseguire un reset.

Codice diagnostico	Messaggio di errore	Causa	Rimedio
M520	Ident. Number	 Il numero identificativo configurato non è supportato dal dispositivo. I dati di configurazione dell'utente non sono compatibili con il numero identificativo impostato. I dati di configurazione non sono supportati dal dispositivo o la funzione richiesta non è abilitata nel dispositivo (ad es. funzione watchdog, sicurezza guasti). È stato eseguito un download non adatto. 	Utilizzare il numero di identificazione corretto
M882	Input signal	– Il valore misurato esterno visualizza uno stato di preallarme.	 Controllare il bus Controllare il dispositivo di provenienza Controllare l'impostazione
S110	Working range T	 È presente alta o bassa temperatura. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. Sensore difettoso. 	1. Controllare temp. di proc. 2. Controllare il campo di temperatura
S140	Working range P	 È presente sovrapressione o bassa pressione. Le interferenze elettromagnetiche sono superiori a quelle indicate nei dati tecnici. Sensore difettoso. 	1. Controllare la pressione di processo 2. Controllare il campo del sensore
S822	Process temp.	 La temperatura misurata nel sensore è superiore alla temperatura nominale massima del sensore. La temperatura misurata nel sensore è inferiore alla temperatura nominale minima del sensore. 	1. Controllare la temperatura 2. Controllare l'impostazione
S841	Sensor range	 È presente pressione relativa o bassa pressione. Sensore difettoso. 	1. Controllare il valore di pressione 2. Contattare l'assistenza Endress+Hauser

11.1.1 Messaggi di errore del display on-site

Se il dispositivo rileva un difetto nel display on-site durante l'inizializzazione, possono essere visualizzati i seguenti messaggi di errore:

Messaggio	Rimedio
Initialization, VU Electr. Defect A110	Sostituire il display on-site.
Initialization, VU Electr. Defect A114	
Initialization, VU Electr. Defect A281	
Initialization, VU Checksum Err. A110	
Initialization, VU Checksum Err. A112	
Initialization, VU Checksum Err. A171	

11.2 Risposta delle uscite in caso di errore

Il dispositivo fa una distinzione tra i tipi di messaggio F (guasto) e tipi di messaggio M, S, C (preallarme). \rightarrow Vedere la seguente tabella e pagina 199, cap. 11.1 "Messaggi".

Uscita	F (guasto)	M, S, C (preallarme)
PROFIBUS	La variabile di processo interessata viene trasmessa con lo stato ¹⁾ BAD.	Il dispositivo continua a misurare. La variabile di processo interessata viene trasmessa con lo stato UNCERTAIN.
Display on-site	 Vengono visualizzati alternatamente il valore misurato e il messaggio Visualizzazione del valore misurato: il simbolo F viene visualizzato in modo permanente. 	 Vengono visualizzati alternatamente il valore misurato e il messaggio Visualizzazione del valore misurato: il simbolo M, S o C lampeggia.

 Valore di processo: dipende dalla configurazione AI Totalizzatore 1: dipende dal parametro "Total. 1 failsafe"

11.2.1 Analog Input Block

Se riceve un valore di ingresso o simulazione con stato BAD, Analog Input Block usa la modalità di sicurezza definita nel parametro "Failsafe mode".

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il parametro "Failsafe mode":

- Last valid out val.
- L'ultimo valore valido viene usato per ulteriori elaborazioni con lo stato UNCERTAIN. • Failsafe value
- Il valore specificato tramite il parametro "Failsafe default" viene utilizzato per l'ulteriore elaborazione
- con lo stato UNCERTAIN.
- Status BAD

Per ulteriori elaborazioni si utilizza il valore corrente con lo stato BAD.

Impostazione di fabbrica:

- Failsafe mode: Last valid out val.
- Failsafe default: 0

i

Lo stato BAD viene attivato se, nel parametro "Target mode", è stata selezionata l'opzione "Out of service" (O/S).

11.2.2 Totalizer 1 Block

Se il totalizzatore 1 riceve un valore di ingresso dal trasduttore con stato BAD, Totalizer 1 Block continua a funzionare con la modalità di sicurezza definita tramite il parametro "Total. 1 failsafe".

Le seguenti opzioni sono disponibili tramite il parametro "Total. 1 failsafe":

Run

Il totalizzatore 1 continua a calcolare con il valore di ingresso ovvero lo stato di ingresso viene ignorato. A seconda di "Cond. status diag", il valore viene generato con lo stato "UNCERTAIN" in modalità "Classic status" o con lo stato "BAD" in modalità "Condensed status".

Memory

Il totalizzatore 1 continua a calcolare con l'ultimo valore di ingresso valido con stato "UNCERTAIN".

Hold

Il totalizzatore 1 viene fermato se, per il valore di ingresso, lo stato è BAD.

Impostazione di fabbrica: Run

i

- Lo stato BAD viene generato se è stata selezionata l'opzione "Out of service" tramite il parametro "Block mode/Target mode".
- Se l'errore si riferisce a un guasto hardware, l'uscita di "Totalizer 1" mantiene lo stato "BAD" qualunque sia la modalità di sicurezza.

11.3 Riparazioni

I misuratori Endress+Hauser hanno un design modulare e sono studiati per permettere anche ai clienti di eseguire riparazioni in autonomia (vedere $\rightarrow \triangleq 204$, cap. 11.5 "Parti di ricambio").

- Nel caso di strumenti certificati, consultare il paragrafo "Riparazione di misuratori certificati Ex".
- Per altre informazioni su assistenza e parti di ricambio rivolgersi al servizio di assistenza Endress+Hauser. → Vedere www.endress.com/worldwide.

11.4 Riparazione di dispositivi certificati Ex

AVVERTENZA

Una riparazione non corretta può compromettere la sicurezza elettrica! Pericolo di esplosioni!

Quando si riparano dispositivi con certificazione Ex, tenere presente quanto segue:

- Le riparazioni di dispositivi certificati Ex devono essere eseguite dall'assistenza Endress+Hauser o da personale specializzato in conformità alle normative nazionali.
- Rispettare gli standard, le normative nazionali per le aree pericolose, le istruzioni e i certificati di sicurezza.
- Possono essere usati solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- Per ordinare le parti di ricambio, verificare l'identificazione del dispositivo sulla targhetta. Sostituire le parti solo con componenti identici.
- Gli inserti elettronici o i sensori già in uso in un misuratore standard non possono essere utilizzati come parti di ricambio per dispositivi certificati.
- Eseguire le riparazioni rispettando le istruzioni. Dopo le riparazioni, il dispositivo deve soddisfare i requisiti dei singoli test specificati.
- Un dispositivo certificato può essere convertito soltanto in un'altra variante certificata da Endress+Hauser.

11.5 Parti di ricambio

- Alcuni componenti sostituibili del misuratore sono identificati mediante una targhetta della parte di ricambio. Riporta le informazioni sulla parte di ricambio.
- Tutte le parti di ricambio dal misuratore e i relativi codici d'ordine sono reperibili in W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer), da cui è possibile eseguire direttamente l'ordine. Se disponibili, si possono anche scaricare le Istruzioni di installazione associate.

i

Numero di serie del misuratore:

- Situato sulla targhetta del dispositivo e su quella delle parti di ricambio.
- Può essere letto tramite il parametro "Serial Number" nel sottomenu "Instrument info".

11.6 Restituzione

Il misuratore deve essere reso qualora debba essere riparato o tarato in fabbrica, o se è stato consegnato od ordinato il misuratore sbagliato. Endress+Hauser, quale azienda certificata ISO, è tenuta per legge ad attenersi a determinate procedure per la gestione dei prodotti che sono a contatto con il fluido.

Per garantire una corretta, rapida e professionale restituzione del dispositivo, consultare le relative procedure e condizioni sul sito Endress+Hauser, all'indirizzo www.services.endress.com/return-material.

11.7 Smaltimento

Allo smaltimento, accertarsi che i componenti del dispositivo vengano adeguatamente separati e trattati.

11.8 Revisioni software

Dispositivo	Data	Versione software	Modifiche al software
Cerabar M	01.2011	01.00.zz	Software originale. Compatibile con: – FieldCare dalla versione 2.08.00

Dispositivo	Data	Versione software	Modifiche al software
Deltabar M	01.2011	01.00.zz	Software originale.
			Compatibile con: – FieldCare dalla versione 2.08.00

Dispositivo	Data	Versione software	Modifiche al software
Deltapilot M	01.2011	01.00.zz	Software originale. Compatibile con: – FieldCare dalla versione 2.08.00

12 Dati tecnici

Per i dati tecnici, consultare le Informazioni tecniche per Cerabar M TIO0436P/Deltabar M TIO0434P/Deltapilot M TIO0437P.

Indice

A

Architettura del sistema PROFIBUS PA Area pericolosa Assemblaggio e montaggio della custodia separata	51 8 18
B Blocco	, 48
C Codice di stato Collegamento elettrico Configurazione per la misura della portata Configurazione per la misura della pressione 14- Configurazione per la misura della pressione differenziale Configurazione per la misura di livello Consigli di saldatura Custodia separata, assemblaggio e montaggio	63 34 20 -15 24 22 19 32
Dati in ingresso, struttura Dati in uscita, struttura Display Display del dispositivo	63 63 44 44
E Elementi operativi, funzione	46 40 -36
F FieldCare File GSD Formato dei dati Fornitura	48 56 73 9
I Identificazione del dispositivo Immagazzinamento Impostazione di fabbrica Indirizzamento dispositivo Integrazione del sistema Isolatore termico, istruzioni di installazione Istruzioni di installazione per misuratori con separatori Istruzioni di installazione per misuratori senza separatori	54 11 49 54 56 16 16
L Linearizzazione	91
M Misura del livello, installazione	22 98 20 99 24

Misura della pressione differenziale, preliminari 96 Misura di livello
N Numero di dispositivi51
P Parti di ricambio
RRegolazione della posizione di zero80Regolazione della posizione, on-site.41Reset49Restituzione dei dispositivi.204Revisioni software.204Riparazione di dispositivi certificati Ex.203Riparazioni.203
S Sblocco
T Tabelle slot/indici



www.endress.com

