GP01182T/09/DE/02.25-00 71683118 2025-01-15 Gültig ab Version 01.01.zz (Gerätefirmware)

Beschreibung Geräteparameter **iTEMP TMT31**

Temperaturtransmitter





Inhaltsverzeichnis

Hinweise zum Dokument 4
Dokumentfunktion4Zielgruppe4Umgang mit dem Dokument41.3.1Symbole für Informationstypen41.3.2Informationen zum Dokumentauf- bau4
1.3.3 Aufbau einer Parameterbeschreibung
Dokumentation 5
Übersicht zum Bedienmenü 6
Menü "Benutzerführung"9Untermenü "Inbetriebnahme"9
Menü "Diagnose" 13 Untermenü "Aktive Diagnose" 13 Untermenü "Simulation" 14
Menü "Applikation" 14 Untermenü "Messwerte" 14 Untermenü "Sensor" 15 Untermenü "Stromausgang" 20
Menü "System"22Untermenü "Geräteverwaltung"22Untermenü "Benutzerverwaltung"23Untermenü "Gerätebezeichnung"24

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Das Dokument ist Teil der Betriebsanleitung und dient als Nachschlagewerk für Parameter: Es liefert detaillierte Erläuterungen zu jedem einzelnen Parameter der Bedienmenüs.

Es dient der Durchführung von Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern:

- Optimale Anpassung der Messung an die jeweiligen Prozessbedingungen
- Detaillierte Konfiguration der Kommunikationsschnittstelle
- Fehlerdiagnose

1.2 Zielgruppe

Das Dokument richtet sich an Fachexperten, die über den gesamten Lebenszyklus mit dem Gerät arbeiten und dabei spezifische Konfigurationen durchführen.

1.3 Umgang mit dem Dokument

1.3.1 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
i	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
	Verweis auf Dokumentation
	Verweis auf Seite
	Verweis auf Abbildung
A0028662	Bedienung via Vor-Ort-Anzeige
A0028663	Bedienung via Bedientool
	Schreibgeschützter Parameter
A0028665	

1.3.2 Informationen zum Dokumentaufbau

In diesem Dokument werden die Parameter aller Bedienmenüs und des Inbetriebnahme-Assistenten beschrieben.

- Menü Benutzerführung mit dem Assistent Inbetriebnahme (→
 ^(⇒) 9): Der Assistent führt den Benutzer automatisch durch alle Parameter, die für die Inbetriebnahme des Geräts notwendig sind.
- Menü Diagnose
- Menü Applikation
- Menü System

Vollständiger Name des Parameters

Schreibgeschützter Parameter = 🖻

1.3.3 Aufbau einer Parameterbeschreibung

Im Folgenden werden die einzelnen Bestandteile einer Parameterbeschreibung erläutert:

Navigation		Navigationspfad zum Parameter via Bedientool Die Namen der Menüs, Untermenüs und Parameter werden in abgekürzter Form aufgeführt, wie sie auf Anzeige und im Bedientool erscheinen.
Voraussetzung	Nur un	ter dieser Voraussetzung ist der Parameter verfügbar
Beschreibung	Erläute	erung der Funktion des Parameters
Auswahl	Auflist • Opti • Opti	ung der einzelnen Optionen vom Parameter on 1 on 2
Eingabe	Eingab	ebereich vom Parameter
Anzeige	Anzeig	jewert/-daten vom Parameter
Werkseinstellung	Vorein	stellung ab Werk
Zusätzliche Informationen	Zusätzi Zu e Zu A Zum Zum	liche Erläuterungen, z.B.: inzelnen Optionen nzeigewert/-daten Eingabebereich Werkseinstellung

Zur Funktion des Parameters

1.4 Dokumentation

Die Beschreibung Geräteparameter ist Teil folgender Dokumentationen:

Temperaturtransmitter iTEMP TMT31: BA02157T

2 Übersicht zum Bedienmenü



		Ausgangsstrom	→ 🗎 15
		% Messspanne	→ 🖺 15
		Gerätetemperatur	→ 🗎 15
	► Sensor		→ 🖺 15
		Einheit	→ 🗎 15
		Sensortyp	→ 🗎 16
		Anachlusant	\ F 16
		Anschlussart	7 🗏 10
		2-Leiter Kompensation	→ 🗎 17
		Vergleichsstelle	→ 🖺 17
		Vergleichstelle Vorgabewert	→ 🖺 17
		Sensor Offset	→ 🗎 18
		Dämpfung	→ 🖺 18
		Call./v. Dusen Koeff. R0	→ 🖺 18
		Call./v. Dusen Koeff. A	→ 🗎 18
		Call./v. Dusen Koeff. B	→ 🗎 19
		Call./v. Dusen Koeff. C	→ 🖺 19
		Untere Sensorgrenze	→ 🗎 19
		Obere Sensorgrenze	→ 🗎 20
	► Stromausgang		→ 🖺 20
		Messbereichsanfang Ausgang	→ 🗎 20
		Messbereichsende Ausgang	→ 🗎 21
		Fehlerverhalten	→ 🗎 21
		Stromtrimmung 4 mA	→ 🖺 21
		Stromtrimmung 20 mA	→ 🗎 21
System			

► Geräteverwaltur	ng		→ 🖺 22
	Messstellenkennzei	chnung	→ 🗎 22
	Gerät zurücksetzen		→ 🖺 22
	Passwort zurücksetz	zen	→ 🖺 22
► Benutzerverwal	tung]	→ 🖺 23
	Zugriffsrecht		→ 🖺 23
	Abmelden		→ 🗎 23
	Passwort löschen		→ 🗎 23
	Software Schreibsch	nutzcode definieren	→ 🗎 23
	Freigabecode eingel	ben	→ 🖹 24
► Information]	
	► Gerätebezeichnu	ing	→ 🗎 24
		Seriennummer	→ 🗎 24
		Bestellcode	→ 🗎 25
		Firmware-Version	→ 🖺 25
		Hardware-Revision	→ 🖺 25
		Erweiterter Bestellcode 1	→ 🖺 25
		Erweiterter Bestellcode 2	→ 🖺 26
		Gerätename	→ 🖺 26

3 Menü "Benutzerführung"

Im Hauptmenü Benutzerführung befinden sich die Funktionen, die dem Nutzer ermöglichen schnell grundsätzliche Aufgaben, z.B. die Inbetriebnahme auszuführen. In erster Linie sind dies geführte Assistenten und themenübergreifende Sonderfunktionen.

Navigation 🛛 Benutzerführung

Dokumentation erstellen Navigation Benutzerführung \rightarrow Dokumentation erstellen Eingabe Erstellung einer PDF-Dokumentation mit der Parameterkonfiguration des Gerätes. Speichern/Wiederherstellen Benutzerführung \rightarrow Speichern/Wiederherstellen Navigation Eingabe Speicherung oder Wiederherstellung von Geräteeinstellungen. Datensatz-Vergleich Benutzerführung \rightarrow Datensatz-Vergleich Navigation Eingabe Vergleich von Datensätzen zur Geräteeinstellung.

3.1 Untermenü "Inbetriebnahme"

Navigation \square Benutzerführung \rightarrow Inbetriebnahme

Einheit			
Navigation		Benutzerführung \rightarrow Inbetriebnahme \rightarrow Einheit	
Beschreibung	Aus	wahl der Maßeinheit für alle Messwerte.	

Auswahl	SI-Einheiten ■ °C	
	■ K Kundenspezifische Einheiten °F	
Werkseinstellung	°C	
Sensortyp		Â
Navigation	□ Benutzerführung → Inbetriebnahme → Sensortyp	
Beschreibung	Auswahl des Sensortyps für den Sensoreingang	
	Zusatzinformation: Beim Anschluss des Sensors ist die Klemmenbelegung zu beachten.	
Auswahl	 Pt100 IEC60751, a=0.00385 (1) Pt1000 IEC60751, a=0.00385 (4) Pt100 JIS C1604, a=0.003916 (5) Typ A (W5Re-W20Re) IEC60584 (30) Typ B (PtRh30-PtRh6) IEC60584 (31) Typ C (W5Re-W26Re) IEC60584 (32) Typ D (W3Re-W25Re) ASTM E988-96 (33) Typ E (NiCr-CuNi) IEC60584 (34) Typ J (Fe-CuNi) IEC60584 (35) Typ K (NiCr-Ni) IEC60584 (36) Typ N (NiCrSi-NiSi) IEC60584 (37) Typ R (PtRh13-Pt) IEC60584 (38) Typ S (PtRh10-Pt) IEC60584 (39) Typ T (Cu-CuNi) IEC60584 (40) Typ L (Fe-CuNi) DIN43710 (41) Pt100 GOST 6651-94, a=0.00391 (9) RTD Platin (Callendar/van Dusen) 	
Werkseinstellung	Abhängig von der Gerätekonfiguration: • Pt100 IEC60751, a=0.00385 (1) • Typ K (NiCr-Ni) IEC60584 (36)	
Vergleichsstelle		
Navigation	\square Benutzerführung → Inbetriebnahme → Vergleichsstelle	

Voraussetzung Als Sensortyp muss ein Thermoelement-Sensor (TC) ausgewählt sein.

Beschreibung	Auswahl der Vergleichsstellenmessung bei der Temperaturkompensation von Thermoele- menten (TC).
	Info:
	- Bei Auswahl "Vorgabewert" wird über den Parameter Vergleichstelle Vorgabewert der Kompensationswert festgelegt.
	- Wird "Messwert ext. Sensor" gewählt, muss zusätzlich ein RTD gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung angeschlossen werden.
Auswahl	 Interne Messung Vorgabewert Messwert ext. Sensor
Werkseinstellung	Interne Messung

Vergleichstelle Vorgabew	ert	A
Navigation	\square Benutzerführung → Inbetriebnahme → Vergleichstelle Vorgabewert	
Voraussetzung	Im Parameter Vergleichsstelle ($ ightarrow extsf{B}$ 10) muss die Option Vorgabewert eingestellt s	ein.
Beschreibung	Festlegen des fixen Vorgabewerts für die Temperaturkompensation.	
Eingabe	-50,0 360,0	
Werkseinstellung	0,0 °C	

Anschlussart		
Navigation	\Box Benutzerführung → Inbetriebnahme → Anschlussart	
Voraussetzung	Als Sensortyp muss ein RTD-Sensor angegeben sein.	
Beschreibung	Auswahl der Anschlussart des Sensors	
Auswahl	 2- Leiter 3- Leiter 4- Leiter 	
Werkseinstellung	4- Leiter	

2-Leiter Kompensation			
Navigation		Benutzerführung \rightarrow Inbetriebnahme \rightarrow 2-Leiter Kompensation	
Voraussetzung	Als S	ensortyp muss ein RTD-Sensor mit Anschlussart 2-Leiter angegeben sein.	
Endress+Hauser			11

BeschreibungFestlegen des Widerstandswerts für die Zwei-Leiter-Kompensation bei RTDs.Eingabe0,0 ... 30,0 OhmWerkseinstellung0 Ohm

Messbereichsanfang A	lusgang	£
Navigation	Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messbereichsanfang Ausgang	
Beschreibung	Zuordnung eines Messwerts zum Stromwert 4 mA.	
	Zusatzinformation:	
	Der einstellbare Grenzwert ist von der verwendeten Sensorart im Parameter Sensort	ур
	abhängig.	
Eingabe	−50 000,0 50 000,0 °C	
Worksoinstollung	0.0 %	
werksemstenung		

Messbereichsende Au	sgang	Ê
Navigation	\square Benutzerführung → Inbetriebnahme → Messbereichsende Ausgang	
Beschreibung	Zuordnung eines Messwerts zum Stromwert 20 mA.	
	Zusatzinformation: Der einstellbare Grenzwert ist von der verwendeten Sensorart im Parameter Sensortyp)
Eingabe	abhangig. -50 000,0 50 000,0 °C	
Werkseinstellung	Abhängig vom ausgewählten Sensortyp: RTD Pt100: 100 °C TC Typ K: 500 °C	

Fehlerverhalten		Â
Navigation	\square Benutzerführung → Inbetriebnahme → Fehlerverhalten	
Beschreibung	Auswahl des Ausfallsignalpegels den der Stromausgang im Fehlerfall ausgibt.	
Auswahl	Max.Min.	

Werkseinstellung Min.

4 Menü "Diagnose"

Störungsbeseitigung und Wartung – Einstellungen zum Geräteverhalten bei Prozess- und Geräteereignissen sowie Hilfestellungen und Maßnahmen für Diagnosezwecke.

4.1 Untermenü "Aktive Diagnose"

Navigation \square Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose

Aktuelle Diagnose	
Navigation	□ Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose \rightarrow Aktuelle Diagnose
Beschreibung	Zeigt die aktuell anstehende Diagnosemeldung.
	Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird die Meldung für das Diag- noseereignis mit der höchsten Priorität angezeigt.
Anzeige	Kennzeichnung für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und -kurztext.
Letzte Diagnose	
Navigation	□ Diagnose \rightarrow Aktive Diagnose \rightarrow Letzte Diagnose
Beschreibung	Zeigt die Diagnosemeldung für das zuletzt beendete Diagnoseereignis.
Anzeige	Kennzeichnung für Diagnoseverhalten, Diagnosecode und -kurztext.

4.2 Untermenü "Simulation"

Navigation \square Diagnose \rightarrow Simulation

Simulation Stromausgang		Â
Navigation	□ Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Simulation Stromausgang	
Beschreibung	Ein- und Ausschalten der Simulation des Stromausgangs. Wenn die Simulation aktiv ist wird eine Diagnosemeldung der Kategorie Funktionskontrolle (C) angezeigt.	-,
Auswahl	AusAn	
Werkseinstellung	Aus	
Wert Stromausgang		
Navigation	□ Diagnose \rightarrow Simulation \rightarrow Wert Stromausgang	
Beschreibung	Einstellen eines Stromwerts für die Simulation. Auf diese Weise lässt sich die korrekte Jus tierung des Stromausgangs und die korrekte Funktion nachgeschalteter Auswertegeräte prüfen.	
Eingabe	3,58 23,0 mA	
Werkseinstellung	3,58 mA	

5 Menü "Applikation"

Gezielte Optimierung an die Anwendung – umfassende Geräteeinstellungen von der Sensorik bis zur Systemintegration für die optimale Applikationsanpassung.

5.1 Untermenü "Messwerte"

Navigation

Applikation → Messwerte

Wert Sensor		
Navigation		Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Wert Sensor
Beschreibung	Anze	eige des aktuellen Messwerts am Sensoreingang.

Anzeige

Gleitkommazahl mit Vorzeichen

Ausgangsstrom	
Navigation	□ Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow Ausgangsstrom
Beschreibung	Anzeige des berechneten Ausgangsstroms in mA.
Anzeige	Stromwert zwischen 3,58 23 mA
% Messspanne	
Navigation	□ Applikation \rightarrow Messwerte \rightarrow % Messspanne
Beschreibung	Anzeige des Messwerts in % der Messspanne.
Anzeige	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Gerätetemperatur	
Navigation	$\Box \qquad \text{Applikation} \rightarrow \text{Messwerte} \rightarrow \text{Gerätetemperatur}$

Beschreibung Anzeige der aktuellen Elektroniktemperatur.

Anzeige Gleitkommazahl mit Vorzeichen

5.2 Untermenü "Sensor"

Navigation \square Applikation \rightarrow Sensor

Einheit			A
Navigation		Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Einheit	
Beschreibung	Ausw	ahl der Maßeinheit für alle Messwerte.	

Auswahl	SI-Einheiten ■ °C ■ K Kundenspezifische Einheiten		
Werkseinstellung	°F°°		
Sensortyp		Â	
Navigation	$\square \qquad \text{Applikation} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Sensortyp}$		
Beschreibung	Auswahl des Sensortyps für den Sensoreingang		
	Zusatzinformation:		
	Beim Anschluss des Sensors ist die Klemmenbelegung zu beachten.		
Auswahl	 Pt100 IEC60751, a=0.00385 (1) Pt1000 IEC60751, a=0.00385 (4) Pt100 JIS C1604, a=0.003916 (5) Typ A (W5Re-W20Re) IEC60584 (30) Typ B (PtRh30-PtRh6) IEC60584 (31) Typ C (W5Re-W26Re) IEC60584 (32) Typ D (W3Re-W25Re) ASTM E988-96 (33) Typ E (NiCr-CuNi) IEC60584 (34) Typ J (Fe-CuNi) IEC60584 (35) Typ K (NiCr-Ni) IEC60584 (36) Typ N (NiCrSi-NiSi) IEC60584 (37) Typ R (PtRh13-Pt) IEC60584 (39) Typ T (Cu-CuNi) IEC60584 (40) Typ L (Fe-CuNi) DIN43710 (41) Pt100 GOST 6651-94, a=0.00391 (9) RTD Platin (Callendar/van Dusen) 		
Werkseinstellung	In Abhängigkeit von der Gerätekonfiguration: • Pt100 IEC60751, a=0.00385 (1) • Typ K (NiCr-Ni) IEC60584 (36)		
Anschlussart		A	
Navigation	Application -> Sensor -> Anschlussart		
Voraussetzung	Als Sensortyp muss ein RTD-Sensor angegeben sein.		

Beschreibung Auswahl der Anschlussart des Sensors

- Auswahl
- 2- Leiter
 - 3- Leiter4- Leiter
 - 4 Leite

Werkseinstellung 4- Leiter

ß

2-Leiter Kompensation		
Noviention	Application & Conson & 2 Latter Komponention	
Navigation	$\blacksquare \text{Applikation} \neq \text{Sensor} \neq 2\text{-Letter Kompensation}$	
Voraussetzung	Als Sensortyp muss ein RTD-Sensor mit Anschlussart 2-Leiter angegeben sein.	
Beschreibung	Festlegen des Widerstandswerts für die Zwei-Leiter-Kompensation bei RTDs.	
Eingabe	0,0 30,0 Ohm	
Werkseinstellung	0 Ohm	

Vergleichsstelle	ß
Navigation	$ \qquad \qquad \text{Applikation} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Vergleichsstelle} $
Voraussetzung	Als Sensortyp muss ein Thermoelement-Sensor (TC) ausgewählt sein.
Beschreibung	Auswahl der Vergleichsstellenmessung bei der Temperaturkompensation von Thermoele- menten (TC).
	Info:
	- Bei Auswahl "Vorgabewert" wird über den Parameter Vergleichstelle Vorgabewert der Kompensationswert festgelegt.
	- Wird "Messwert ext. Sensor" gewählt, muss zusätzlich ein RTD gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung angeschlossen werden.
Auswahl	 Interne Messung Vorgabewert Messwert ext. Sensor
Werkseinstellung	Interne Messung

Vergleichstelle Vorgat	bewert	ß
Navigation	□ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Vergleichstelle Vorgabewert	
Voraussetzung	Im Parameter Vergleichsstelle ($\Rightarrow extsf{B}$ 10) muss die Option Vorgabewert eingestellt se	in.
Beschreibung	Festlegen des fixen Vorgabewerts für die Temperaturkompensation.	
Eingabe	-50,0 360,0	

Werkseinstellung	0,0	
Sensor Offset		Ê
Navigation	□ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Sensor Offset	
Beschreibung	Einstellen der Nullpunktkorrektur (Offset) des Sensormesswerts. Der angegebene Wei wird zum Messwert addiert.	rt
Eingabe	-10,0 10,0	
Werkseinstellung	0,00	
Dämpfung		æ
Navigation	$\square \qquad \text{Applikation} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Dämpfung}$	
Poschroibung	Einstellen der Zeitkenstente für die Dömnfung des Messwerte	
beschreibung	Einstenen der Zeitkonstante für die Dampfung des Messwerts	
Eingabe	0 120 s	
Werkseinstellung	0 s	
Call./v. Dusen Koeff. R0		Ê
Navigation	□ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Call./v. Dusen Koeff. R0	
Voraussetzung	Im Parameter Sensortyp (→ 🗎 10) ist die Option RTD Platin (Callendar/van Dusen) aktiviert.	
Beschreibung	Einstellen des RO-Werts für die Sensorlinearisierung mit dem Callendar/Van Dusen Polynom.	
Eingabe	10,0 4 000,0 Ohm	
Werkseinstellung	100 Ohm	
Call./v. Dusen Koeff. A		

Navigation		Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Call./v. Dusen Koeff. A
Voraussetzung	Im Par aktivie	rameter Sensortyp ($\Rightarrow \square 10$) ist die Option RTD Platin (Callendar/van Dusen) ert.

Beschreibung	Einstellen der Koeffizienten für die Sensorlinearisierung mit dem Callendar/Van Dusen Polynom.
Eingabe	0,003 0,004
Werkseinstellung	0,0039083

Call./v. Dusen Koeff. B		ß
Navigation	□ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Call./v. Dusen Koeff. B	
Voraussetzung	Im Parameter Sensortyp (→ 🗎 10) ist die Option RTD Platin (Callendar/van Dusen) aktiviert.	
Beschreibung	Einstellen der Koeffizienten für die Sensorlinearisierung mit dem Callendar/Van Duser Polynom.	1
Eingabe	$-2,0 \cdot 10^{-06} \dots 2,0 \cdot 10^{-06}$	
Werkseinstellung	-5,775E-07	

Call./v. Dusen Koeff. C		
Navigation	□ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Call./v. Dusen Koeff. C	
Voraussetzung	Im Parameter Sensortyp ($\Rightarrow \square 10$) ist die Option RTD Platin (Callendar/van Dusen) aktiviert.	
Beschreibung	Einstellen der Koeffizienten für die Sensorlinearisierung mit dem Callendar/Van Duser Polynom.	1
Eingabe	$-1,0 \cdot 10^{-09} \dots 1,0 \cdot 10^{-09}$	
Werkseinstellung	-4,183E-12	

Untere Sensorgrenze		
Navigation	□ Applikation \rightarrow Sensor \rightarrow Untere Sensorgrenze	
Voraussetzung	Im Parameter Sensortyp ($\Rightarrow \cong 10$) ist die Option RTD Platin (Callendar/van Dus aktiviert.	en)
Beschreibung	Einstellen der unteren Berechnungsgrenze für die spezielle Sensorlinearisierung.	
Eingabe	–10000,0 10000,0 °C	

Werkseinstellung -200.0 °C

Obere Sensorgrenze		Â
Navigation	$\square \qquad \text{Applikation} \rightarrow \text{Sensor} \rightarrow \text{Obere Sensorgrenze}$	
Voraussetzung	Im Parameter Sensortyp ($\Rightarrow \triangleq 10$) ist die Option RTD Platin (Callendar/van Dusen) aktiviert.	
Beschreibung	Einstellen der oberen Berechnungsgrenze für die spezielle Sensorlinearisierung.	
Eingabe	–10 000,0 10 000,0 °C	
Werkseinstellung	850.0 °C	

5.3 Untermenü "Stromausgang"

Navigation

Applikation → Stromausgang

Messbereichsanfang Ausgang		Ê
Navigation	□ Applikation \rightarrow Stromausgang \rightarrow Messbereichsanfang Ausgang	
Beschreibung	Zuordnung eines Messwerts zum Stromwert 4 mA.	
	Zusatzinformation:	
	Der einstellbare Grenzwert ist von der verwendeten Sensorart im Parameter Sensortyp abhängig.	
Eingabe	−50 000,0 50 000,0 °C	
Werkseinstellung	0,0 °C	

Messbereichsende Ausgang		ß
Navigation	□ Applikation \rightarrow Stromausgang \rightarrow Messbereichsende Ausgang	
Beschreibung	Zuordnung eines Messwerts zum Stromwert 20 mA.	
	Zusatzinformation: Der einstellbare Grenzwert ist von der verwendeten Sensorart im Parameter Sensortyp abhängig.	
Eingabe	-50000,0 50000,0 °C	
Werkseinstellung	Abhängig vom ausgewählten Sensortyp: • RTD Pt100: 100 °C • TC Typ K: 500 °C	

Fehlerverhalten		Ê
Navigation	$\Box \qquad \text{Applikation} \rightarrow \text{Stromausgang} \rightarrow \text{Fehlerverhalten}$	
Beschreibung	Auswahl des Ausfallsignalpegels den der Stromausgang im Fehlerfall ausgibt.	
Auswahl	Max.Min.	
Werkseinstellung	Min.	

Stromtrimmung 4 mA		Â
Navigation	□ Applikation \rightarrow Stromausgang \rightarrow Stromtrimmung 4 mA	
Beschreibung	Einstellen des Korrekturwerts für den Stromausgang am Messbereichsanfang bei 4	mA.
Eingabe	3,85 4,15 mA	
Werkseinstellung	4 mA	

Stromtrimmung 20 mA			
Navigation		Applikation \rightarrow Stromausgang \rightarrow Stromtrimmung 20 mA	
Beschreibung	Eins	ellen des Korrekturwerts für den Stromausgang am Messbereichsende bei 20 m.	A.
Eingabe	19,8	5 20,15 mA	

iTEMP TMT31

Werkseinstellung 20 mA

6 Menü "System"

Systemeinstellungen zu Gerätemanagement, Benutzerverwaltung oder Sicherheit.

6.1 Untermenü "Geräteverwaltung"

Navigation

System → Geräteverwaltung

Messstellenkennzeichnung		Â
Navigation	□ System → Geräteverwaltung → Messstellenkennzeichnung	
Beschreibung	Eingabe der Messstellenbezeichnung, maximal 32 alphanumerische Zeichen	
Eingabe	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen (32)	
Gerat zurücksetzen		
Navigation	□ System → Geräteverwaltung → Gerät zurücksetzen	
Beschreibung	Zurücksetzen der gesamten Gerätekonfiguration auf einen definierten Zustand.	
Auswahl	Nicht aktivGerät neu startenAuf Werkseinstellung	
Werkseinstellung	Nicht aktiv	

Passwort zurücksetzen

Navigation		System \rightarrow Geräteverwaltung \rightarrow Passwort zurücksetzen
Voraussetzung	Ein So Die Be	ftware Schreibschutzcode ist bereits definiert und eingegeben. nutzerrolle Bediener muss aktiv sein.
Eingabe	Schalt	fläche Passwort zurücksetzen aktivieren

6.2 Untermenü "Benutzerverwaltung"

Navigation \square System \rightarrow Benutzerverwaltung

Zugriffsrecht		
Navigation	□ System \rightarrow Benutzerverwaltung \rightarrow Zugriffsrecht	
Beschreibung	Zeigt die Zugriffsrechte auf die Parameter via Bedientool	
Anzeige	BedienerInstandhalter	
Werkseinstellung	Instandhalter	
Software Schreibschutze	code definieren	
Navigation	□ System \rightarrow Benutzerverwaltung \rightarrow Software Schreibschutzcode definieren	
Beschreibung	Eingabe des Codes um das Gerät vor unberechtigtem Zugriff zu schützen	
Eingabe	0 9 9 9 9	
Werkseinstellung	0	
Abmelden		
Navigation	$ \qquad \qquad$	
Voraussetzung	Ein Software Schreibschutzcode ist bereits definiert und eingegeben.	
	Die Benutzerrolle Instandhalter muss aktiv sein.	
Beschreibung	Durch "Abmelden" wird in eine niedrigere Benutzerrolle gewechselt.	
Eingabe	Schaltfläche Abmelden aktivieren	
Passwort löschen		Ê
Navigation	□ System \rightarrow Benutzerverwaltung \rightarrow Passwort löschen	
Voraussetzung	Ein Software Schreibschutzcode ist bereits definiert und eingegeben. Die Benutzerrolle Instandhalter muss aktiv sein.	

Beschreibung	Löschen Sie das "Instandhalter"-Passwort.
	In diesem Fall ist die Rolle "Bediener" nicht mehr verfügbar.
	Alle Benutzer haben Lese-/Schreibzugriffsrechte.
Eingabe	Schaltfläche Passwort löschen aktivieren

Freigabecode eingeben		
Navigation	□ System \rightarrow Benutzerverwaltung \rightarrow Freigabecode eingeben	
Voraussetzung	Die Benutzerrolle Bediener ist aktiv und ein Software Schreibschutzcode wurde definiert.	
Beschreibung	Eingabe des definierten Codes um den Geräteschutz aufzuheben	
Eingabe	0 9 999	
Werkseinstellung	0	

6.3 Untermenü "Gerätebezeichnung"

Navigation \Box System \rightarrow Information \rightarrow Gerätebezeichnung

Seriennummer		
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow Gerätebezeichnung \rightarrow Seriennummer	
Beschreibung	Zeigt die Seriennummer des Messgeräts. Mit der Seriennummer kann das Messgerät iden- tifiziert werden und über den Device Viewer oder die Operations-App können anhand der Seriennummer Informationen zum Messgerät wie die zugehörige Dokumentation abgeru- fen werden.	
	Zusatzinformation:	
	Die Seriennummer befindet sich auch auf dem Typenschild des Messaufnehmers und Messumformers.	
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen	

Bestellcode	
Navigation	□ System → Information → Gerätebezeichnung → Bestellcode
Beschreibung	Zeigt den Gerätebestellcode.
	Zusatzinformation: Der Bestellcode kann z. B. dazu verwendet werden, um ein baugleiches Ersatzgerät zu bestellen oder um die bestellten Gerätemerkmale mithilfe des Lieferscheins zu überprüfen.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Firmware-Version	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow Gerätebezeichnung \rightarrow Firmware-Version
Beschreibung	Anzeige der installierten Gerätefirmware-Version.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Hardware-Revision		
Navigation		System \rightarrow Information \rightarrow Gerätebezeichnung \rightarrow Hardware-Revision
Beschreibung	Anzei	ge der Hardware-Revision des Geräts.
Anzeige	Zeich	enfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Erweiterter Bestellcode 1	
Navigation	□ System → Information → Gerätebezeichnung → Erweiterter Bestellcode 1
Beschreibung	Zeigt den ersten, zweiten und/oder dritten Teils des erweiterten Bestellcodes.
	Dieser ist aufgrund der beschränkten Zeichenlänge in max. 3 Parameter aufgeteilt. Der erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruk- tur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig.
	Der erweiterte Bestellcode befindet sich auch auf dem Typenschild.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen

Erweiterter Bestellcode 2	
Navigation	□ System → Information → Gerätebezeichnung → Erweiterter Bestellcode 2
Beschreibung	Zeigt den ersten, zweiten und/oder dritten Teils des erweiterten Bestellcodes.
	Dieser ist aufgrund der beschränkten Zeichenlänge in max. 3 Parameter aufgeteilt. Der erweiterte Bestellcode gibt für das Gerät die Ausprägung aller Merkmale der Produktstruk- tur an und charakterisiert damit das Gerät eindeutig.
	Der erweiterte Bestellcode befindet sich auch auf dem Typenschild.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
Gerätename	
Navigation	□ System \rightarrow Information \rightarrow Gerätebezeichnung \rightarrow Gerätename
Beschreibung	Zeigt den Namen des Messumformers.
	Zusatzinformation:
	Der Name befindet sich auch auf dem Typenschild des Messumformers.
Anzeige	Zeichenfolge aus Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen
Werkseinstellung	ITEMP TMT31



www.addresses.endress.com

