

Operating instructions

iTEMP HART[®] TMT162

Temperature field transmitter



Temperaturfeldtransmitter

Betriebsanleitung

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)

Gerätenummer:.....

**Deutsch
ab Seite 3**

Temperature field transmitter

Operating manual

(Please read before installing the unit)

Unit number:.....

**English
from page 55**

Transmetteur de température

Mise en service

(A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil :.....

**Français
à partir de page 107**

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5	7	Wartung	32
1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	5	8	Zubehör	32
1.2	Montage, Inbetriebnahme, Bedienung	5	9	Störungsbehebung	33
1.3	Betriebssicherheit	5	9.1	Fehlersuchanleitung	33
1.4	Rücksendung	5	9.2	Fehlermeldungen	33
1.5	Sicherheitszeichen und -symbole	6	9.2.1	Korrosionserkennung	35
2	Identifizierung	7	9.2.2	Überwachung der Versorgungsspannung .	35
2.1	Gerätebezeichnung	7	9.3	Applikationsfehler ohne Meldungen	36
2.1.1	Typenschild	7	9.3.1	Applikationsfehler allgemein	36
2.2	Lieferumfang	7	9.3.2	Applikationsfehler für RTD-Anschluss ..	36
2.3	Zertifikate und Zulassungen	7	9.3.3	Applikationsfehler für TC-Anschluss ...	37
3	Montage	8	9.4	Ersatzteile	38
3.1	Montage auf einen Blick	8	9.5	Rücksendung	39
3.2	Montagebedingungen	9	9.6	Entsorgung	39
3.2.1	Abmessungen	9	9.7	Software-/Firmwarehistorie	40
3.2.2	Montageort	9	10	Technische Daten	41
3.3	Montage	9	10.0.1	Eingang	41
3.3.1	Direkte Sensormontage	9	10.0.2	Ausgang	42
3.3.2	Abgesetzte Montage	10	10.0.3	Hilfsenergie	43
3.4	Montagekontrolle	10	10.0.4	Messgenauigkeit	43
4	Verdrahtung	11	10.0.5	Umgebungsbedingungen	46
4.1	Verdrahtung auf einen Blick	11	10.0.6	Konstruktiver Aufbau	48
4.2	Anschluss Sensor	12	10.0.7	Zertifikate und Zulassungen	49
4.3	Anschluss Messeinheit	12	10.0.8	Ergänzende Dokumentation	49
4.3.1	Anschluss HART®	12	11	Anhang	50
4.4	Schirmung und Potenzialausgleich	13	11.1	Die Callendar - van Dusen Methode	50
4.5	Schutzart	14	11.2	Polynom RTD	52
4.6	Anschlusskontrolle	14	11.2.1	Anwendung mit Readwin® 2000:	52
5	Bedienung	15	Index	54	
5.1	Anzeige- und Bedienelemente	15			
5.1.1	Anzeigedarstellung	15			
5.1.2	Anzeigesymbole	15			
5.2	Vor-Ort-Bedienung	16			
5.2.1	Einstellung der Hardware	16			
5.3	Kommunikation über HART® Protokoll	17			
5.3.1	HART® Communicator DXR275/375 ...	17			
5.3.2	FieldCare	19			
5.3.3	ReadWin® 2000	19			
5.3.4	Kommandoklassen im HART® -Protokoll ..	20			
6	Inbetriebnahme	21			
6.1	Installationskontrolle	21			
6.2	Messgerät einschalten	21			
6.3	Quick-Setup	21			
6.4	Gerätekonfiguration	22			
6.4.1	Beschreibung Gerätefunktionen	22			
6.4.2	Unterstützte HART® Kommandos	30			

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

- Das Gerät ist ein universeller und konfigurierbarer Temperaturfeldtransmitter mit wahlweise ein oder zwei Temperatursensoreingängen für Widerstandsthermometer (RTD), Thermoelemente (TC), Widerstands- und Spannungsgeber. Das Gerät ist zur Montage im Feld bestimmt.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch haftet der Hersteller nicht.

1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist.
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften bezüglich Öffnen und Reparieren von elektrischen Geräten.

1.3 Betriebssicherheit

Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010 und die EMV-Anforderungen gemäß EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 21, NE 43 und NE 89.

HINWEIS

Spannungsversorgung

- ▶ Das Gerät muss von einer Spannungsversorgung 11 bis 40 VDC gemäß NEC-Klasse 02 (Niederspannung/strom) mit Kurzschluss-Leistungsbegrenzung auf 8 A/150 VA gespeist werden.

Explosionsgefährdeter Bereich

Messsystemen, die im explosionsgefährdetem Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen konsequent beachtet werden!

1.4 Rücksendung

Für eine spätere Wiederverwendung oder einen Reparaturfall ist das Gerät geschützt zu verpacken, bestenfalls durch die Originalverpackung. Reparaturen dürfen nur durch die Serviceorganisation Ihres Lieferanten oder Fachpersonal durchgeführt werden.

Legen Sie für die Einsendung zur Reparatur eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei.

1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sind mit folgenden Sicherheitszeichen und -symbole gekennzeichnet:

Symbol	Bedeutung
	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
	HINWEIS Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.
	ESD - Electrostatic discharge Schützen Sie die Klemmen vor elektrostatischer Entladung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung oder Fehlfunktion von Teilen der Elektronik führen.
	Zusatzinformation, Tipp

2 Identifizierung

2.1 Gerätebezeichnung

2.1.1 Typenschild

Vergleichen Sie das Typenschild am Gerät mit folgender Abbildung:

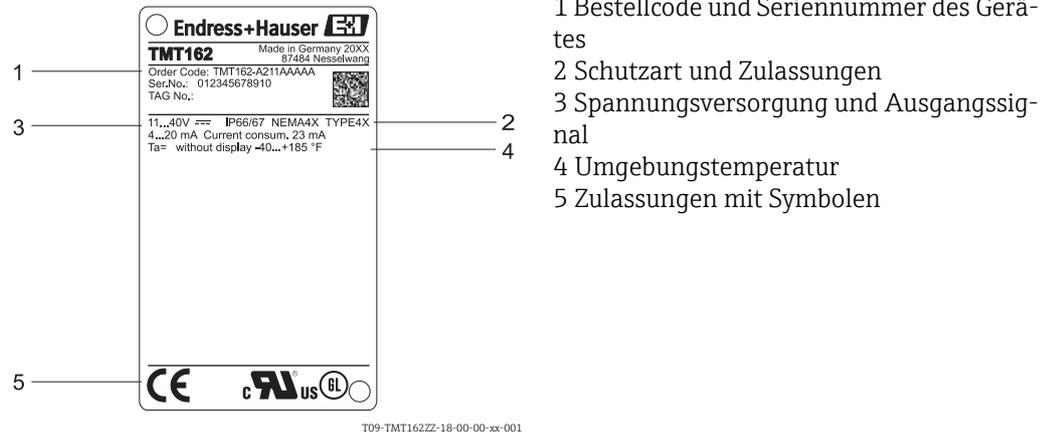


Abb. 1: Typenschild des Feldtransmitters (beispielhaft)

2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang des Feldtransmitters besteht aus:

- Temperaturfeldtransmitter
- Blindstopfen
- Gedruckte, mehrsprachige Kurzanleitung
- Betriebsanleitung und zusätzliche Dokumentation auf CD-ROM
- Zusätzliche Dokumentation für Geräte, die für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich (ATEX, FM, CSA) geeignet sind, wie z.B. Sicherheitshinweise (XA...), Control oder Installation Drawings (ZD...).

2.3 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen, Konformitätserklärung

Der Temperaturfeldtransmitter ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Das Gerät berücksichtigt die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61 010 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer, Regel- und Laborgeräte".

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Gerät erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EU-Richtlinien. Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

UL-Zulassung

CSA General Purpose (Allgemeine Anwendung)

Schiffsbauzulassungen

3 Montage

3.1 Montage auf einen Blick

Das Gerät kann bei stabilen Sensoren direkt auf den Sensor montiert werden. Für die abgesetzte Montage an Wand- oder Rohr stehen zwei Montagehalter zur Verfügung (siehe Abb. 4). Das beleuchtete Display ist in 4 verschiedenen Positionen montierbar (s. Abb. 2):

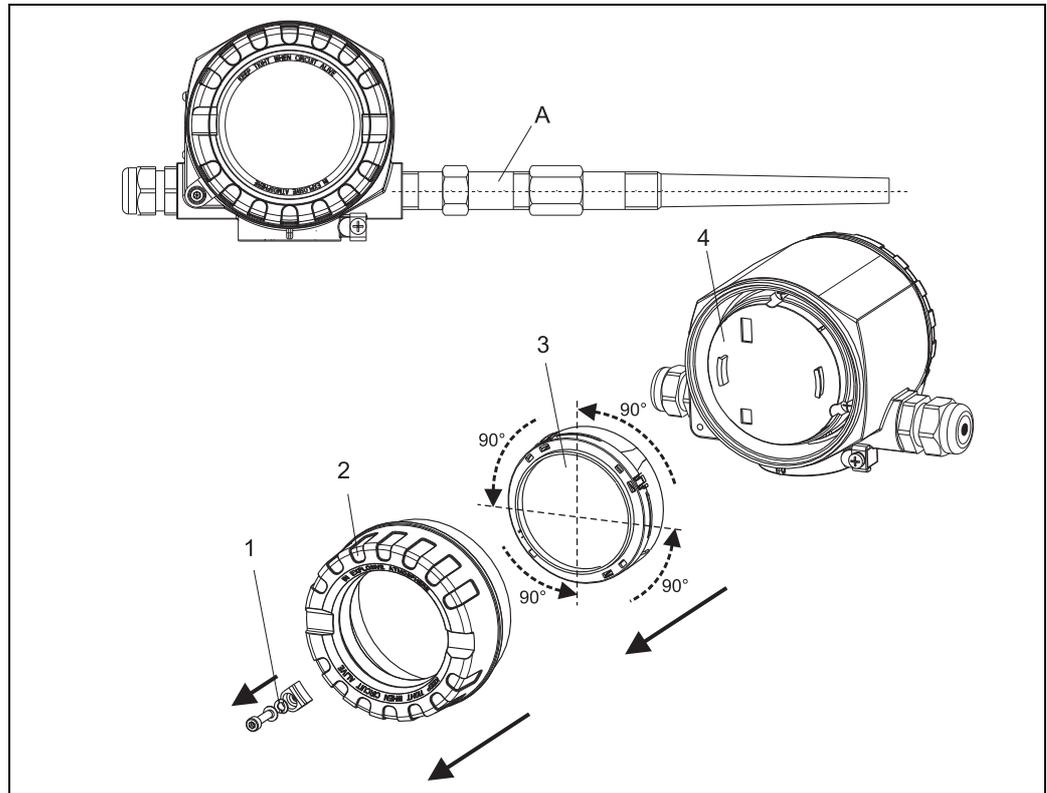


Abb. 2: Temperaturfeldtransmitter mit Sensor, 4 Display-Positionen, steckbar in 90°-Schritten

- A: Sensor
 1: Deckelkralle
 2: Gehäusedeckel mit O-Ring
 3: Display mit Halterung und Verdrehsicherung
 4: Elektronikmodul

1. Entfernen Sie die Deckelkralle (1).
2. Schrauben Sie den Gehäusedeckel zusammen mit dem O-Ring ab (2).
3. Ziehen Sie das Display mit Halterung und Verdrehsicherung (3) vom Elektronikmodul (4) ab. Versetzen Sie das Display mit Halterung jeweils in 90°-Schritten in die von Ihnen gewünschte Position und bringen es wieder im Elektronikmodul am jeweiligen Steckplatz an.
4. Schrauben Sie anschließend den Gehäusedeckel zusammen mit dem O-Ring auf. Bringen Sie abschließend die Deckelkralle wieder an.

3.2 Montagebedingungen

3.2.1 Abmessungen

Die Abmessungen des Gerätes finden Sie in Kap. 10 'Technische Daten'.


3.2.2 Montageort

Informationen über die Bedingungen, die am Montagort vorliegen müssen, um das Gerät bestimmungsgemäß zu montieren, wie Umgebungstemperatur, Schutzart, Klimaklasse, etc., finden Sie im Kap. 10 'Technische Daten'.

3.3 Montage

3.3.1 Direkte Sensormontage

Ist der Sensor fest im Prozessanschluss integriert, kann das Gerät direkt am Sensor installiert werden.

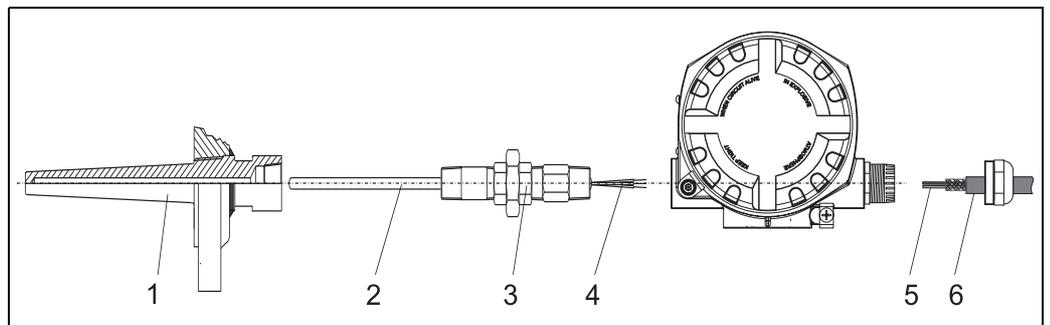

T09-TMT162ZZ-11-06-xx-xx-000

Abb. 3: Direkte Montage des Feldtransmitters am Sensor

- 1: Schutzrohr
- 2: Messeinsatz
- 3: Halsrohrnippel und Adapter
- 4: Sensorleitungen
- 5: Feldbusleitungen
- 6: Feldbus-Schirmleitung

Gehen Sie zur Montage folgendermaßen vor:

1. Schutzrohr montieren und festschrauben (1). Messeinsatz in das Schutzrohr schrauben (2).
2. Benötigte Halsrohrnippel und Adapter (3) am Schutzrohr anbringen. Nippel- und Adaptergewinde mit Silikonband abdichten.
3. Sensorleitungen (4) durch Halsrohr, Adapter und Kabelverschraubung des Feldtransmittergehäuses führen.
4. Feldbus-Schirmleitung (6) an der anderen, freien Kabelverschraubung montieren.
5. Feldbusleitungen (5) durch die Kabelverschraubung des Feldtransmittergehäuses in den Anschlussraum führen.
6. Beide Kabelverschraubungen wie in → Kap. 4.5 beschrieben dicht verschrauben. Beide Kabelverschraubungen müssen den Anforderungen des Explosionsschutzes entsprechen.

3.3.2 Abgesetzte Montage

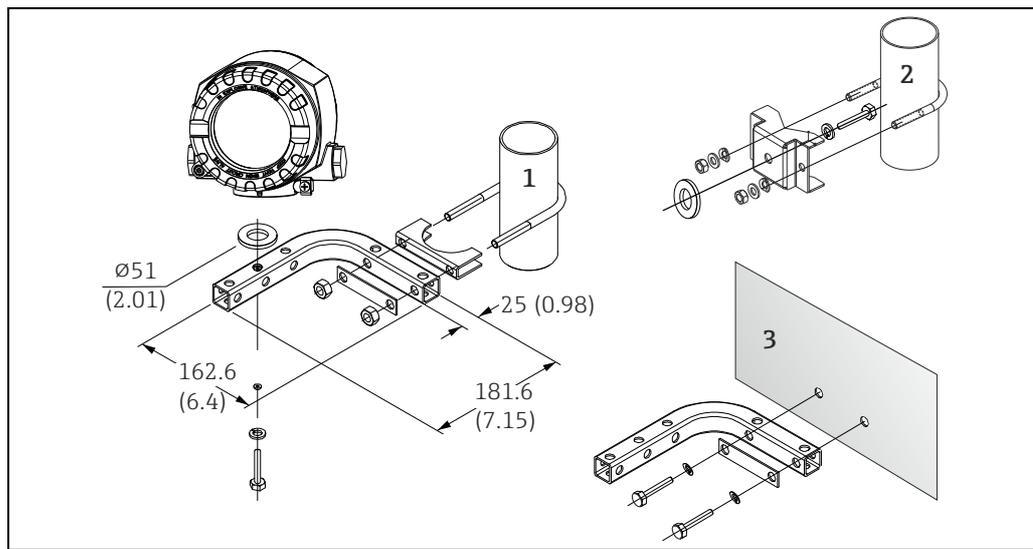


Abb. 4: Montage des Feldtransmitters mit Montagehalter, siehe Kap. 'Zubehör'. Abmessungen in mm (in)

A, B Montage mit kombinierten Wand-/Rohrmontagehalter

C Montage mit Rohrmontagehalter 2"/V4A

3.4 Montagekontrolle

Führen Sie nach der Montage des Gerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Ist das Messgerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Entspricht das Gerät den Messstellenspezifikationen, wie Umgebungstemperatur, Messbereich, usw.?	siehe Kap. 10 'Techn. Daten'

4 Verdrahtung

HINWEIS

Elektronik kann zerstört werden

- ▶ Gerät nicht unter Betriebsspannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- ▶ Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung. Bei Fragen steht Ihnen Ihre E+H-Vertretung gerne zur Verfügung.

Gehen Sie bei der Verdrahtung des Gerätes grundsätzlich wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Kabelverschraubung am Gerät.
2. Führen Sie die Leitungen durch die Öffnung der Kabelverschraubung.
3. Schliessen Sie die Leitungen gemäß → Abb. 5 an.
4. Drehen Sie die Schraubklemmen der Anschlüsse fest. Ziehen Sie die Kabelverschraubung wieder an.
5. Um Anschlussfehler zu vermeiden, beachten Sie in jedem Falle vor der Inbetriebnahme die Hinweise in der Anschlusskontrolle!

4.1 Verdrahtung auf einen Blick

Klemmenbelegung

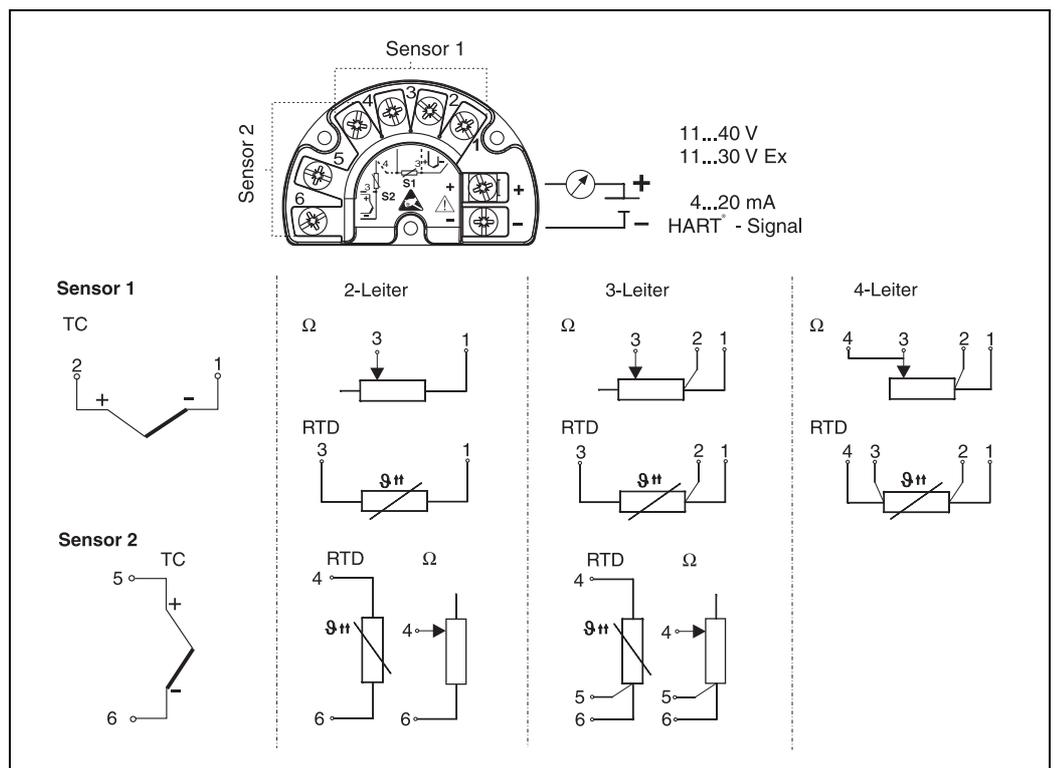


Abb. 5: Verdrahtung des Feldtransmitters



ESD - Electrostatic discharge

Schützen Sie die Klemmen vor elektrostatischer Entladung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung oder Fehlfunktion von Teilen der Elektronik führen.

4.2 Anschluss Sensor



Beim Anschluss von 2 Sensoren ist darauf zu achten, dass keine galvanische Verbindung zwischen den Sensoren entsteht (z. B. durch Sensorelemente, die nicht zum Schutzrohr isoliert sind). Die dadurch auftretenden Ausgleichsströme führen zu erheblichen Verfälschungen der Messung. In diesem Fall müssen die Sensoren zueinander galvanisch getrennt werden, indem jeder Sensor separat an einen Feldtransmitter angeschlossen wird. Das Gerät gewährleistet eine ausreichende galvanische Trennung (> 2 kV AC) zwischen Ein- und Ausgang.

Die Klemmenbelegung der Sensoranschlüsse entnehmen Sie bitte → Abb. 5. Bei zwei Sensoreingängen sind folgende Anschlusskombinationen möglich:

	Sensor 1: RTD 2-Leiter	Sensor 1: RTD 3-Leiter	Sensor 1: RTD 4-Leiter	Sensor 1: TC Anschluss
Sensor 2: RTD 2-Leiter	JA	JA	NEIN	JA
Sensor 2: RTD 3-Leiter	JA	JA	NEIN	JA
Sensor 2: RTD 4-Leiter	NEIN	NEIN	NEIN	NEIN
Sensor 2: TC Anschluss	JA	JA	JA	JA

Zum Anschluss von 2 Sensoren sind spezielle Kabelverschraubungen als Zubehör erhältlich → Kap. 8.

4.3 Anschluss Messeinheit

HINWEIS

Beschädigungsgefahr

- ▶ Gerät nicht unter Betriebsspannung installieren bzw. verdrahten. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- ▶ Ist das Gerät nicht durch die Montage des Gehäuses geerdet, wird eine Erdung über eine der Erdungsschrauben empfohlen. Das Erdungskonzept der Anlage ist zu beachten! Den Kabelschirm zwischen dem abgeschirmten Feldbuskabel und der Erdungsklemme so kurz wie möglich halten!


4.3.1 Anschluss HART®



Ist der HART®-Kommunikationswiderstand nicht im Speisegerät eingebaut, muss notwendigerweise ein Kommunikationswiderstand von 250 Ω in die 2-Draht-Leitung eingebaut werden.

Beachten Sie für den Anschluss auch die von der HART® Communication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht".


Anschlussmöglichkeit mit E+H Speisegerät RN221N

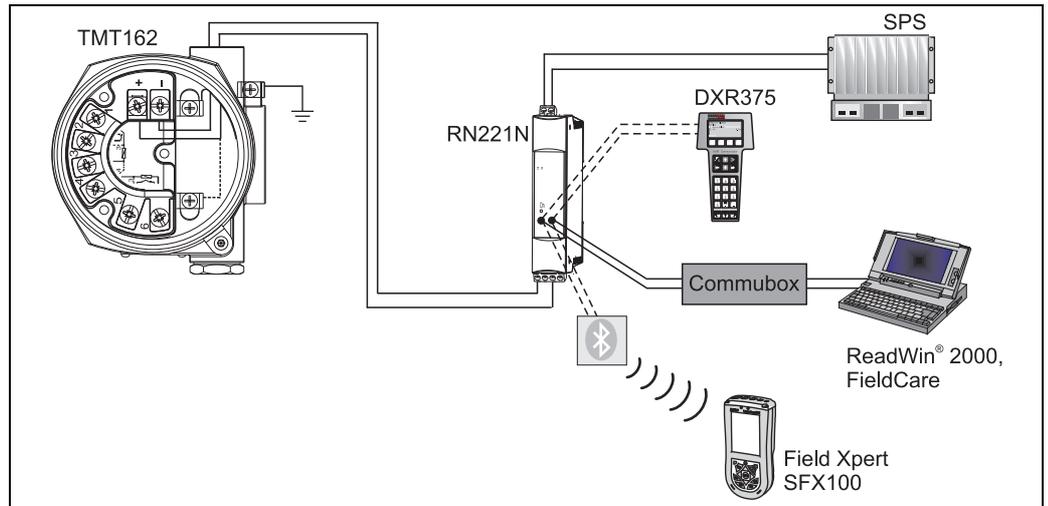

HART®-Anschluss mit E+H Speisegerät RN221N

T09-TMT162ZZ-04-00-XX-xx-003

Anschlussmöglichkeit mit anderen Speisegeräten

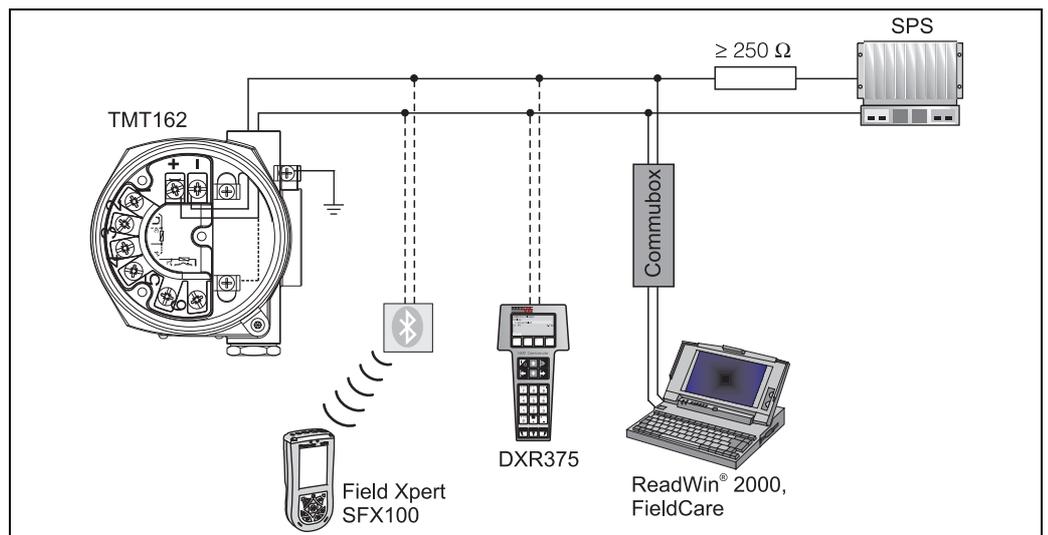

HART®-Anschluss mit anderen Speisegeräten (z. B. SPS)

T09-TMT162ZZ-04-00-XX-xx-002

4.4 Schirmung und Potenzialausgleich

Bei der Installation ist zu beachten:


Werden geschirmte Leitungen verwendet, muss die Schirmung der Ausgangsseite (Ausgangssignal 4 bis 20 mA) und die Schirmung der Sensoranschlusseite das gleiche Potenzial haben!

In Anlagen mit starken elektromagnetischen Feldern wird eine Schirmung aller Leitungen mit niederohmiger Anbindung an Erde empfohlen. Bei Sensorleitungen außerhalb Gebäuden wird wegen der Gefahr von Blitzeinschlag eine Schirmung empfohlen!

4.5 Schutzart

Das Gerät erfüllt alle Anforderungen gemäß Schutzart IP 67. Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel müssen fest angezogen sein.
- Die für den Anschluss verwendeten Kabel müssen den spezifizierten Außendurchmesser aufweisen (z.B. M20 x 1,5, Kabeldurchmesser 8 bis 12 mm).
- Kabeleinführung fest anziehen (→ Abb. 6).
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen ("Wassersack", → Abb. 6). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen. Montieren Sie das Messgerät möglichst so, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben gerichtet sind.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch einen Blindstopfen (im Lieferumfang enthalten) zu ersetzen.
- Die verwendete Schutztüle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.

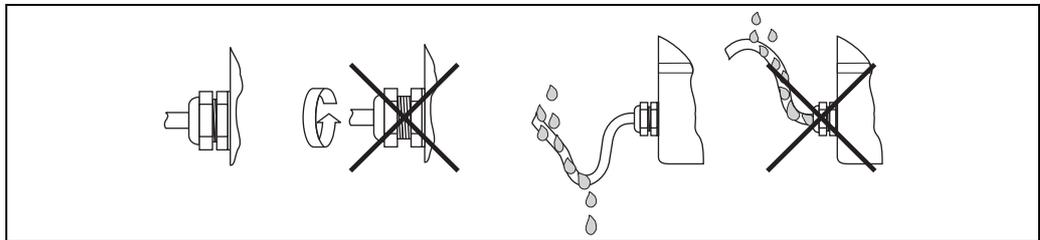

F06-xxxxxxx-04-xx-xx-xx-005

Abb. 6: Anschlusshinweise zur Einhaltung der Schutzart IP 67

4.6 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der elektrischen Installation des Gerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Gerät oder Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt - Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	-
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	-
Ist die Klemmenbelegung richtig? Vergleichen Sie das Anschlussschema vom Klemmenblock oder → Abb. 5.	siehe Anschlussschema am Gehäuse
Sind alle Schrauben der Anschlussklemmen festgedreht? Ist die Kabelverschraubung dicht? Ist der Gehäusedeckel zugeschraubt?	Sichtkontrolle

5 Bedienung

5.1 Anzeige- und Bedienelemente

5.1.1 Anzeigedarstellung

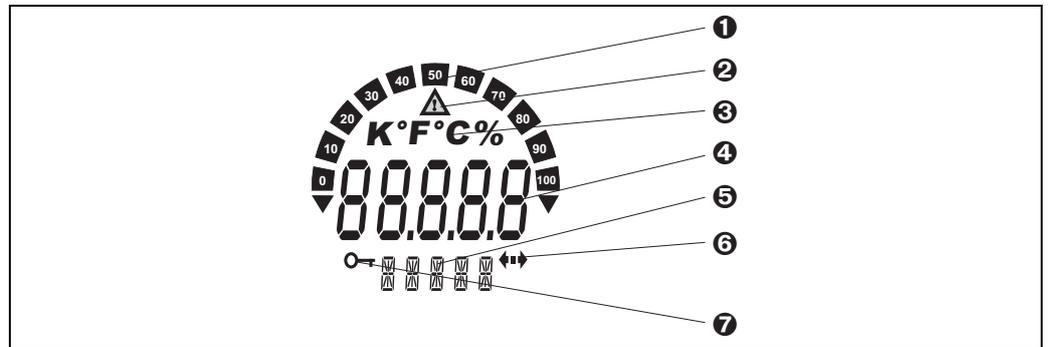


Abb. 7: LC-Anzeige des Feldtransmitters (beleuchtet, steckbar in 90°-Schritten)

T09-TMT142ZZ-07-00-00-xx-001

5.1.2 Anzeigesymbole

Pos.-nr.	Funktion	Beschreibung
1	Bargraphanzeige	In 10%-Schritten mit Marken für Messbereichsunter-/überschreitung. Die Bargraphanzeige blinkt bei Auftreten eines Fehlers.
2	Anzeige 'Achtung'	Diese Anzeige erscheint bei Fehler oder Warnung
3	Einheitenanzeige K, °F, °C oder %	Einheitenanzeige für den jeweilig angezeigten Messwert
4	Messwertanzeige (Ziffernhöhe 20,5 mm)	Anzeige des Messwerts. Bei Warnung wird zwischen Messwert und dem Code der Warnung gewechselt. Bei Fehler wird statt dem Messwert der Fehlercode angezeigt.
5	Status- und Infoanzeige	Anzeige, welcher Wert gerade aktuell auf dem Display erscheint. Bei PV kann ein kundenspezifischer Text eingegeben werden. Bei Warnung wird gleichzeitig mit dem Code für die Warnung "WARN" angezeigt. Bei Fehler wird 'ALARM' angezeigt.
6	Anzeige 'Kommunikation'	Bei Lese- und Schreibzugriff über das HART® -Protokoll erscheint das Kommunikationssymbol
7	Anzeige 'Konfiguration gesperrt'	Bei Sperrung der Parametrierung/Konfiguration über Soft- oder Hardware erscheint das Symbol 'Konfiguration gesperrt'

5.2 Vor-Ort-Bedienung

5.2.1 Einstellung der Hardware

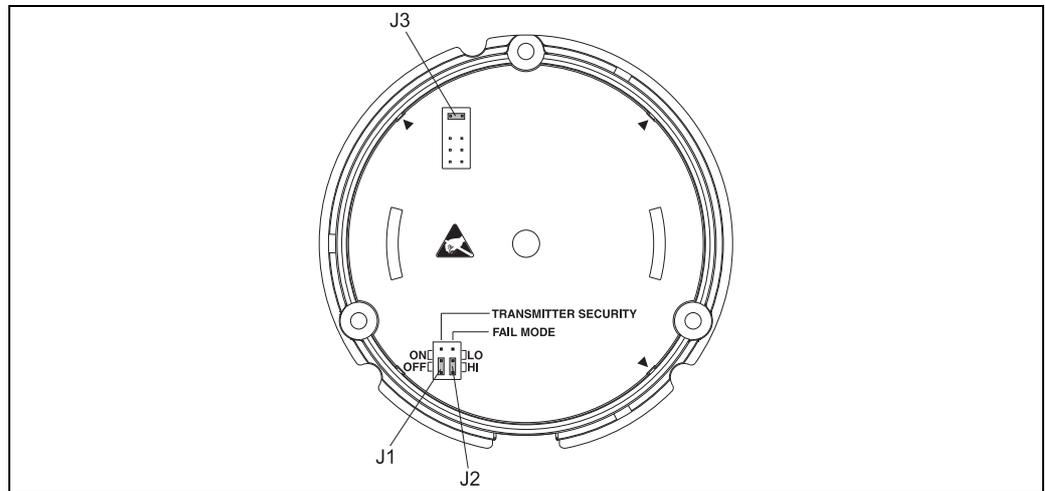


Abb. 8: Hardwareeinstellungen über Jumper J1, J2 und J3



ESD - Electrostatic discharge

Schützen Sie die Klemmen vor elektrostatischer Entladung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung oder Fehlfunktion von Teilen der Elektronik führen.

Die Jumper J1, J2 und J3 für die Hardwareeinstellung befinden sich auf dem Elektronikmodul. Für die Einstellung der Jumper öffnen Sie die Verschraubung des Elektronikmoduls (gegenüber der Verschraubung des Anschlussraums) und ziehen Sie gegebenenfalls das Display ab.

Sperren der Parametrierung bzw. Konfiguration über Hardware mit Jumper J1

TRANSMITTER SECURITY	
ON	Parametrierung/Konfiguration gesperrt
OFF	Freigabe Parametrierung/Konfiguration

Die Sperrung der Parametrierung/Konfiguration über Hardwareeinstellung hat Priorität gegenüber der Softwareeinstellung.

Einstellung des Fehlerverhaltens über Hardware mit Jumper J2

FAILURE MODE	
LO	$\leq 3,6 \text{ mA}$
HI	$\geq 21,0 \text{ mA}$

Das über die Jumper eingestellte Fehlerverhalten wird nur bei Ausfall des Mikrocontrollers wirksam.



Bitte überprüfen Sie die Übereinstimmung der Einstellung des Fehlerverhaltens über Hardware und Software.

Einstellung der Hardware mit Jumper J3 (nur für Geräte ohne Display)

Mit dem gesteckten Jumper J3 kann die minimale Betriebsspannung von 11 V auf 8 V reduziert werden.

5.3 Kommunikation über HART® Protokoll

Das Parametrieren und die Messwerteabfrage des Messgerätes geschieht mittels HART® - Protokoll. Die digitale Kommunikation erfolgt dabei über den 4 bis 20 mA-Stromausgang HART® (s. Abb. 4 und 5). Dem Benutzer stehen zur Parametrierung mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Bedienung über das universelle Handbediengerät 'HART® Communicator DXR275/375'.
- Bedienung über PC unter Verwendung von Endress+Hauser Bedien-Software, z. B. 'Field-Care' oder 'ReadWin® 2000' sowie eines HART® -Modems, z. B. 'Commubox FXA191'.
- Bedienprogramme anderer Hersteller ('AMS', Fisher Rosemount; 'SIMATIC PDM', Siemens).



Bei Auftreten von Kommunikationsfehlern im Betriebssystem Microsoft® Windows NT® Version 4.0 und Windows® 2000 ist folgende Maßnahme zu ergreifen: Ausschalten der Einstellung "FIFO aktiviert".

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor.

1. Bei Windows NT® Version 4.0:
Wählen Sie über das Menü 'START' à 'EINSTELLUNGEN' à 'SYSTEMSTEUERUNG' à 'ANSCHLÜSSE' den Menüpunkt 'COM-Port' aus. Schalten Sie über den Menüpfad 'EINSTELLUNGEN' à 'ERWEITERT' den Befehl "FIFO aktiviert" aus. Starten Sie anschließend den PC neu.
2. Bei Windows® 2000 und Windows® XP (klassische Kategorieansicht):
Wählen Sie über das Menü 'START' à 'EINSTELLUNGEN' à 'SYSTEMSTEUERUNG' à 'SYSTEM' à 'HARDWARE' à 'GERÄTEMANAGER' à 'ANSCHLÜSSE (COM und LPT)' à 'KOMMUNIKATIONSANSCHLUSS (COM1)' à 'ANSCHLUSSEINSTELLUNGEN' à 'ERWEITERT' die 'Erweiterten Einstellungen für COM1' aus. Deaktivieren Sie "FIFO-Puffer verwenden". Starten Sie anschließend den PC neu.

5.3.1 HART® Communicator DXR275/375



Das Anwählen aller Gerätefunktionen erfolgt beim HART®-Handbediengerät über verschiedene Menüebenen mit Hilfe der Funktionsmatrix (s. Abb.). Alle Gerätefunktionen sind in Kap. 6.4.1 "Beschreibung Gerätefunktionen" beschrieben.


Vorgehensweise:

1. Handbediengerät einschalten:
 - Messgerät ist noch nicht angeschlossen. Das HART®-Hauptmenü erscheint. Diese Menüebene erscheint bei jeder HART®-Programmierung, d. h. unabhängig vom Messgerätetyp. Informationen zur Offline-Parametrierung finden Sie in der Handbediengerät "Communicator DXR275/375" Betriebsanleitung.
 - Messgerät ist bereits angeschlossen. Es erscheint direkt die 1. Menüebene der Gerätefunktionsmatrix (s. Abb. 9). In dieser Matrix sind alle unter HART® zugänglichen Funktionen systematisch angeordnet.
2. Wählen Sie die Funktionsgruppe aus (z. B. Sensor 1) und danach die gewünschte Funktion, z. B. "Sensortyp 1".

3. Typ eingeben bzw. Einstellung ändern. Danach mit Funktionstaste F4 "Eing" bestätigen.
4. Über der Funktionstaste "F2" erscheint "SENDE". Durch Drücken der F2-Taste werden alle mit dem Handbediengerät eingegebenen Werte auf das Geräte-Messsystem übertragen.
5. Mit der HEIM-Funktionstaste "F3" gelangen Sie zurück zur 1. Menüebene.




- Mit dem HART®-Handbediengerät sind grundsätzlich alle Parameter lesbar, die Programmierung ist gesperrt. Sie können die HART®-Funktionsmatrix jedoch freigeben, indem Sie in der Funktion VERRIEGELUNG den Wert 261 eingeben. Der Freigabezustand bleibt auch nach einem Ausfall der Hilfsenergie erhalten. Durch Löschen des Freigabecodes 261 kann die HART®-Funktionsmatrix wieder gesperrt werden.
- Ausführliche Informationen zum HART®-Handbediengerät finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung, die sich in der Transporttasche zum Handbediengerät befindet.

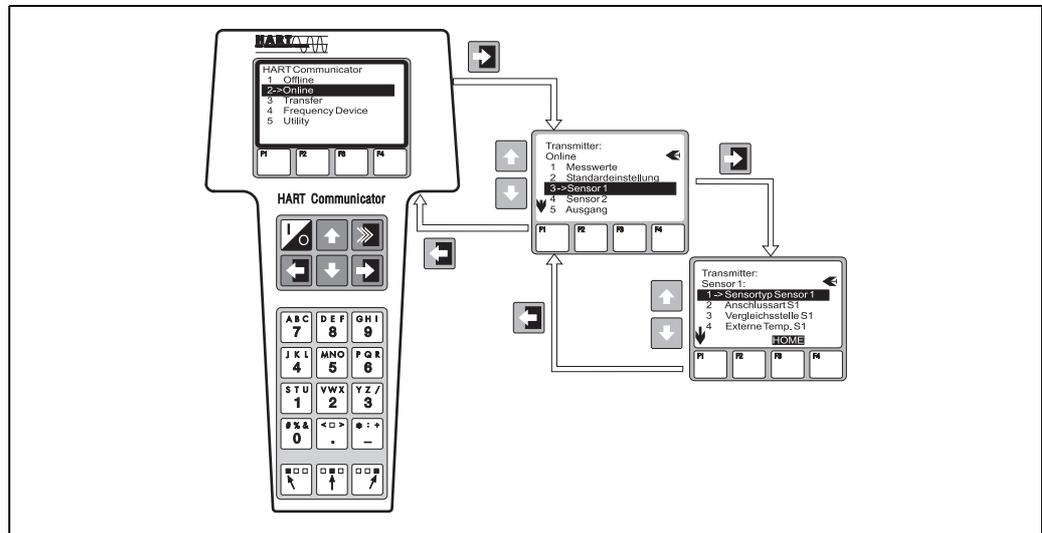

R09-TMT1x2ZZ-02-06-xx-de-002

Abb. 9: Konfiguration am Handbediengerät am Beispiel 'Sensoreingang'

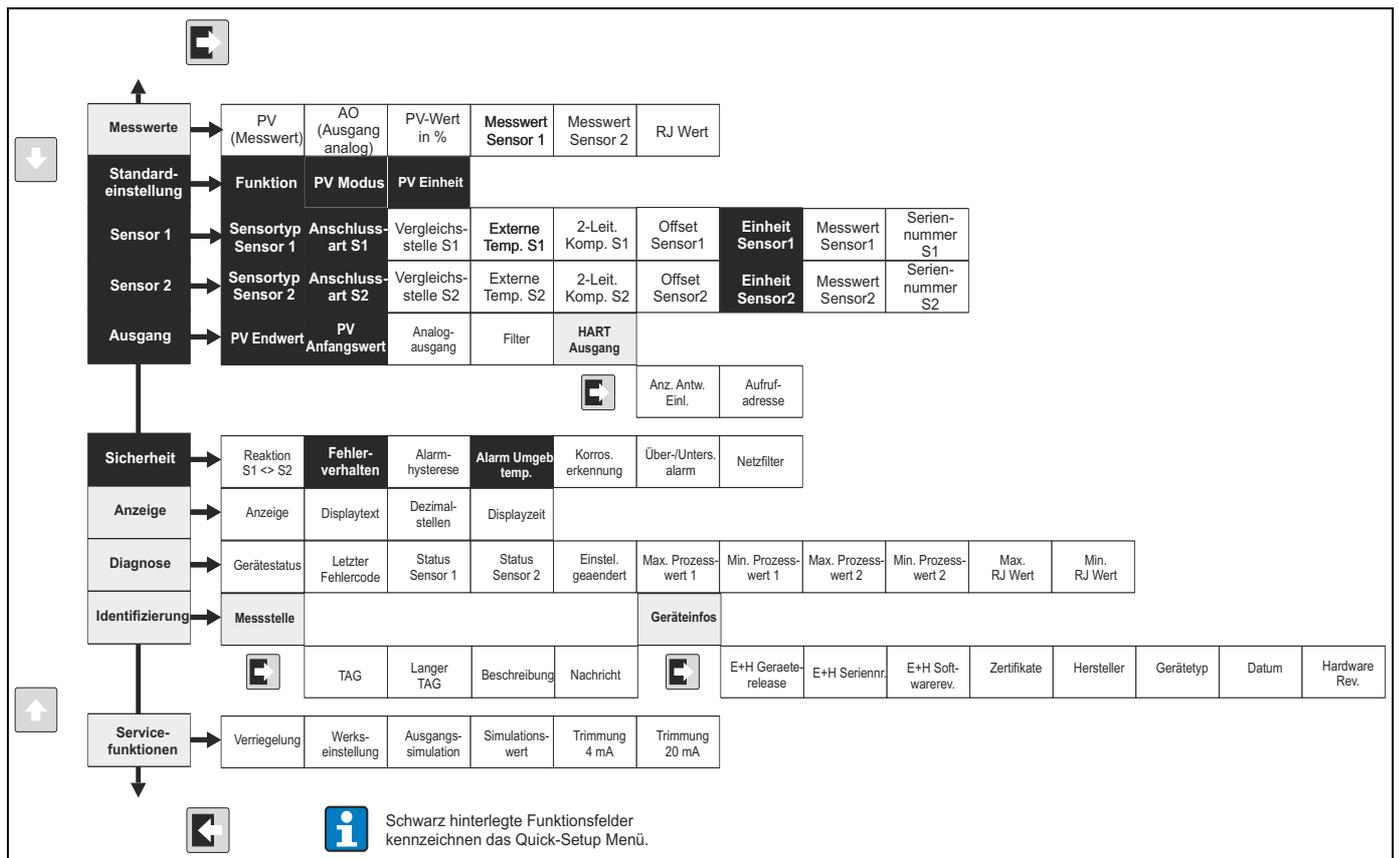

HART®-Funktionsmatrix

109-TMT162ZZ-02-06-xx-de-000

5.3.2 FieldCare

FieldCare ist eine universell einsetzbare Service- und Konfigurationssoftware auf Basis der FDT/DTM-Technologie. Der Anschluss erfolgt über ein HART® -Modem, z. B. Commubox FXA191. Detaillierte Informationen finden Sie in der Installationsanleitung der Konfigurationssoftware FieldCare (siehe Kap. 'Ergänzende Dokumentationen'). Die für das Gerät verfügbaren DTM lassen ebenfalls die Bedienung über Bedienprogramme anderer Hersteller, die die FDT/DTM Technologie unterstützen, zu.

5.3.3 ReadWin® 2000

ReadWin® 2000 ist eine universell einsetzbare Service- und Konfigurationssoftware. Der Anschluss erfolgt über ein HART® -Modem, z. B. Commubox FXA191. Die Bediensoftware bietet dem Benutzer folgende Einsatzmöglichkeiten:

- Parametrieren von Gerätefunktionen
- Visualisieren von Messwerten
- Datensicherung von Geräteparametern
- Messstellendokumentation

HINWEIS

Analogausgang

- Während des Downloads der Gerätefunktionsparameter von ReadWin® 2000 zum Gerät ist der Analogausgang undefiniert.

Ausführliche Informationen zur Bedienung über ReadWin® 2000 finden Sie in der Online-Dokumentation der Software. ReadWin® 2000 kann kostenlos direkt vom Internet unter folgender Adresse geladen werden:

www.endress.com/Readwin

5.3.4 Kommandoklassen im HART® -Protokoll

Das HART® -Protokoll ermöglicht für Konfigurations- und Diagnosezwecke die Übermittlung von Mess- und Gerätedaten zwischen dem HART® -Master und dem betreffenden Feldgerät. HART® -Master wie z.B. das Handbediengerät oder PC-basierte Bedienprogramme (z.B. FieldCare) benötigen Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions, DTM), mit deren Hilfe ein Zugriff auf alle Informationen in einem HART® -Gerät möglich ist. Die Übertragung solcher Informationen erfolgt ausschließlich über sog. "Kommandos".

Drei Kommandoklassen werden unterschieden:

- **Universelle Kommandos (Universal Commands)**
Universelle Kommandos werden von allen HART® -Geräten unterstützt und verwendet. Damit verbunden sind z.B. folgende Funktionalitäten:
 - Erkennen von HART® -Geräten
 - Ablesen digitaler Messwerte
- **Allgemeine Kommandos (Common Practice Commands)**
Die allgemeinen Kommandos bieten Funktionen an, die von vielen, aber nicht von allen Feldgeräten unterstützt bzw. ausgeführt werden können.
- **Gerätespezifische Kommandos (Device-specific Commands)**
Diese Kommandos erlauben den Zugriff auf gerätespezifische Funktionen, die nicht HART® -standardisiert sind. Solche Kommandos greifen u.a. auf individuelle Feldgeräteinformationen zu.

Eine Liste mit allen unterstützten HART® -Kommandos siehe → Kap. 6.4.2.

6 Inbetriebnahme

6.1 Installationskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:

- Checkliste "Montagekontrolle"
- Checkliste "Anschlusskontrolle"

6.2 Messgerät einschalten

Nach Anlegen der Versorgungsspannung ist der Feldtransmitter im Messbetrieb.

6.3 Quick-Setup

Mit Hilfe des Quick-Setups werden Sie systematisch durch alle wichtigen Gerätefunktionen geführt, die für den standardmäßigen Messbetrieb einzustellen und zu konfigurieren sind.

Standardeinstellung			
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition	ReadWin® 2000	DXR275/ 375, Field- Care	CW II-Matrix
Funktion	+	+	V1H1
PV Modus	+	+	V1H2
PV Einheit	+	+	V1H3
Sensor 1			
Sensortyp	+	+	V3H0
Anschlussart	+	+	V3H1
Einheit	+	+	V3H6
Sensor 2			
Sensortyp	+	+	V4H0
Anschlussart	+	+	V4H1
Einheit	+	+	V4H6
Ausgang			
PV Anfangswert	+	+	V1H4
PV Endwert	+	+	V1H5
Sicherheits-/Wartungsfunktionen			
Fehlerverhalten	+	+	V1H8
Alarm Umgebungstemperatur	+	+	V2H2

Weitere Einstellungen sind für eine spezielle Anpassung an die Messapplikation möglich (siehe Kap. 6.4.1).

6.4 Gerätekonfiguration

6.4.1 Beschreibung Gerätefunktionen

In der folgenden Tabelle sind alle Parameter, die für die Konfiguration des Temperaturtransmitters ausgelesen und parametrisiert werden können, aufgelistet und beschrieben. Die Menüstruktur in der PC-Konfigurationssoftware ReadWin® 2000 und im HART® Handbediengerät DXR275/375 entsprechen der nachfolgenden Tabelle.



Werkseinstellungen sind in fetter Schrift dargestellt.

Funktionsgruppe STANDARDEINSTELLUNG				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Funktion	Auswahl der Gerätefunktion <ul style="list-style-type: none"> ■ ein Sensoreingang ■ zwei Sensoreingänge Hinweis! Auswahl nur bei Gerät mit 2 Sensoreingängen aktiv.	+	+	V1H1
PV Modus	Auswahl der Berechnungsfunktion des PV (PV = Primary value = Hauptprozesswert). Der PV wird auf dem Analogausgang linear abgebildet. <ul style="list-style-type: none"> ■ PV = Sens1 Sensor 1 ist Hauptprozesswert (PV) ■ PV = Sens2 Sensor 2 ist Hauptprozesswert (PV) ■ PV = Sens1-Sens2 Differenzbildung ■ PV = (Sens1 + Sens2)/2 Mittelwert aus Sensor 1 und 2 ■ PV = Sens1 (oder Sens2) backup Sensor 2 wird bei Fehler Sensor 1 zum PV. Ein Fehlersignal wird nicht ausgegeben. Ist der Backup = Umschaltung auf den redundanten Sensor aktiv, erscheint in der Anzeige das Achtung Symbol, die entsprechende Fehlernummer (s. Kap. 9) und der Text 'back'. ■ PV = Sens2 (oder Sens1) backup Sensor 1 wird bei Fehler Sensor 2 zum PV. ■ PV = Sens1 (Sens2, wenn Sens1 > T) Bei Überschreitung der Temperatur T beim Sensor 1 wird die Messtemperatur des Sensor 2 zum PV. Die Rückschaltung auf Sensor 1 erfolgt, wenn die Messtemperatur am Sensor 1 um mindestens 2 K unter T ist. Auf der Anzeige wird der aktive Sensor durch S1 oder S2 gekennzeichnet. Durch die temperaturabhängige Umschaltung können 2 Sensoren kombiniert werden, die in verschiedenen Temperaturbereichen ihre Vorteile haben. Hinweis! Auswahl nur bei 'Funktion - zwei Sensoreingänge' aktiv.	+ ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00	+ ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00	V1H2 - - -
Temperatur T	Umschaltung auf Sensor 2 Eingabe nur relevant, wenn PV Modus 'PV = Sens1 (Sens2, wenn Sens1 > T)' Hinweis! Auswahl nur bei 'Funktion - zwei Sensoreingänge' aktiv.	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
PV Einheit	Eingabe der Einheit des PV Eingabe: °C, °F, K, R, mV oder Ω Hinweis! Die Einstellung PV Einheit hat Priorität, die Auswahlliste des Sensortyps wird abhängig von der PV Einheit dargestellt.	+	+	V1H3



Die Sensoreingänge (\geq SW 01.03.00) sind in der PC-Konfigurationssoftware Commuwin II nicht mehr verfügbar.

Funktionsgruppe SENSOR 1							
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition					ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Sensortyp	Sensortyp	Messber.-anfang	Messber.-endwert	min. Messspanne	+	+	V3H0
IEC 751	Pt100	-200 °C	850 °C	10 K			
	Pt200	-200 °C	850 °C	10 K	\geq SW	\geq SW	-
JIS	Pt100	-200 °C	649 °C	10 K	01.03.00	01.03.00	
IEC 751	Pt500	-200 °C	250 °C	10 K			
	Pt1000	-200 °C	250 °C	10 K			
	Ni100	-60 °C	250 °C	10 K			
	Ni1000	-60 °C	150 °C	10 K			
Edison Copper Winding No. 15	Cu10	-100 °C	260 °C	10 K	\geq SW	\geq SW	-
					01.03.00	01.03.00	
SAMA	Pt100	-100 °C	700 °C	10 K			-
Edison Curve No. 7	Ni120	-70 °C	270 °C	10 K	\geq SW	\geq SW	-
					01.03.00	01.03.00	
GOST	Pt50	-200 °C	1100 °C	10 K			-
	Pt100	-200 °C	850 °C	10 K	\geq SW	\geq SW	
	Cu50	-200 °C	200 °C	10 K	01.03.00	01.03.00	
	Cu100	-200 °C	200 °C	10 K			
	Polynom RTD	-200 °C	850 °C	10 K	\geq SW	\geq SW	-
	Callendar - van Dusen (Pt100)	-200 °C	850 °C	10 K	01.03.00	01.03.00	
	TC Typ B	0 °C	1820 °C	500 K			
	TC Typ C	0 °C	2320 °C	500 K	\geq SW	\geq SW	
	TC Typ D	0 °C	2495 °C	500 K	01.03.00	01.03.00	
	TC Typ E	-270 °C	1000 °C	50 K			
	TC Typ J	-210 °C	1200 °C	50 K			
	TC Typ K	-270 °C	1372 °C	50 K			
	TC Typ L	-200 °C	900 °C	50 K			
	TC Typ N	-270 °C	1300 °C	50 K			
	TC Typ R	-50 °C	1768 °C	500 K			
	TC Typ S	-50 °C	1768 °C	500 K			
	TC Typ T	-270 °C	400 °C	50 K			
	TC Typ U	-200 °C	600 °C	50 K			
	10 bis 400 Ω	10 Ω	400 Ω	10 Ω			
	10 bis 2000 Ω	10 Ω	2000 Ω	100 Ω			
	-20 bis 100 mV	-20 mV	100 mV	5 mV			
<p>Spezifische Linearisierung und Sensor matching</p> <p>Durch Auswahl der Sensortypen 'Callendar-van-Dusen' oder 'Polynom RTD' wird die Genauigkeit des Systems verbessert oder eine benutzerspezifische Linearisierung von Widerstandsthermometern definiert. Eine detaillierte Beschreibung der 'Callendar-van-Dusen'-Methode und der 'Polynom RTD' Linearisierung finden Sie im Anhang dieser Betriebsanleitung.</p>							
<p>Die Auswahlliste des Sensortyps wird abhängig von der PV Einheit dargestellt. Beispiel: Bei Auswahl eines Widerstandsgebers muss vorher die PV Einheit auf Ω eingestellt werden.</p> <p>Sensor 1 hat Priorität, die Einstellungen des Sensor 2 werden auf die Einstellungen des Sensor 1 angepasst.</p> <p>Beispiel: Sensor 1 wird auf 4-Leiter-Anschluss eingestellt, Sensor 2 steht auf 3-Leiter-Anschluss; Es erfolgt automatisch die Umstellung des Sensor 2 auf Thermoelement Typ K.</p>							

Funktionsgruppe SENSOR 1				
Anschlussart	Eingabe der RTD-Anschlussart. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2-Leiter ▪ 3-Leiter ▪ 4-Leiter Funktion ist nur bei Auswahl eines Widerstandsthermometers (RTD) in der Gerätefunktion SENSORTYP (V3H0) aktiv.	+	+	V3H1
Vergleichsstelle	Auswahl der internen (Pt100) oder externen Vergleichsstelle. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ intern ▪ extern Funktion ist nur bei Auswahl eines Thermoelementes (TC) in der Gerätefunktion SENSORTYP (V3H0) aktiv.	+	+	V3H2
Externe Temperatur	Eingabe des ext. Vergleichsstellenmesswertes. Eingabe: -40,00 bis 85,00 °C (°C, °F, K) 0 °C Funktion ist nur bei Auswahl 'extern' in der Gerätefunktion VERGLEICHSTELLE (V3H2) aktiv.	+	+	V3H3
2-Leiter-Kompensation	Eingabe der Leitungswiderstandskompensation bei RTD 2-Leiterschaltung. Eingabe: 0,00 bis 30,00 Ω Funktion ist nur bei Auswahl einer 2-Leiterschaltung in der Gerätefunktion ANSCHLUSSART (V3H1) aktiv.	+	+	V3H4
Offset	Eingabe der Nullpunktkorrektur (Offset). Eingabe: -10,00 bis 10,00 °C (-18,00 bis 18,00 °F) 0,00 °C	+	+	V3H5
Einheit	Anzeige der Messwerteinheit. Einheit Sensor 1 = PV Einheit	+	+	V3H6
Seriennr. Sensor	Eingabe der Seriennummer des an diesem Sensoreingang angeschlossenen Sensors.	+	+	V3H7

Funktionsgruppe SENSOR 2 (nur für Gerät mit zwei Sensoreingängen)				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Sensortyp	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1 Sensor 1 hat Priorität, die Einstellungen des Sensor 2 werden auf die Einstellungen des Sensor 1 angepasst. Beispiel: Sensor 1 wird auf 4-Leiter-Anschluss eingestellt, Sensor 2 steht auf 3-Leiter-Anschluss; Es erfolgt automatisch die Umstellung des Sensor 2 auf Thermoelement Typ K.	+	+	V4H0
Anschlussart	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H1
Vergleichsstelle	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H2
Temperatur extern	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H3
2-Leiter-Kompensation	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H4
Offset	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H5

Funktionsgruppe SENSOR 2 (nur für Gerät mit zwei Sensoreingängen)				
Einheit	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H6
Seriennr. Sensor	siehe Funktionsgruppe SENSOR 1	+	+	V4H7

Funktionsgruppe AUSGANG				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART®-Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
PV Anfangswert	Eingabe Wert für 4 mA. Eingabe: Grenzwerte siehe Gerätefunktion SENSORTYP 1/2. 0 °C	+	+	V1H4
PV Endwert	Eingabe Wert für 20 mA. Eingabe: Grenzwerte siehe Gerätefunktion SENSORTYP 1/2. 100 °C	+	+	V1H5
Analogausgang	Eingabe des standardisierten (4 bis 20 mA) oder inversen (20 bis 4 mA) Stromausgangsignals. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 bis 20 mA ▪ 20 bis 4 mA 	+	+	V1H6
Filter	Auswahl des digitalen Filters 1. Ordnung (Filter Zeitkonstante). Eingabe: 0 bis 60 s	+	+	V1H7
HART Ausgang/ Multidrop	Präambeln	Eingabe: Anzahl der Responsepräambeln: 0 bis 15 5		HART Server
	Geräteadresse	Eingabe: HART-Adresse des Temperaturtransmitters: 0 bis 15 Bei Adressen > 0 ist der Temperaturtransmitter im Multidrop-Modus und der Analogausgang wird auf 4 mA fixiert. Geräteadresse wird im Display bei Multidrop-Modus angezeigt		

Funktionsgruppe SICHERHEIT / WARTUNG				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART®-Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Driftalarmmodus	Definition des Verhaltens wenn die Messwerte Sensor 1 und 2 voneinander abweichen. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ off ▪ Warnung ▪ Alarm Warnung: Im Display wird das Achtung-Symbol aktiv. Eine Warnung wird über das HART®-Protokoll versendet. Alarm: Im Display wird das Achtung-Symbol aktiv. Das Gerät schaltet auf Fehlersignal.	+	+	V2H0

Funktionsgruppe SICHERHEIT / WARTUNG				
Modus Drift	Abweichung Drift. Keine Eingabe erforderlich, wenn Driftalarmmodus = off. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Größer Alarm/Warnung wenn Absolutbetrag der Differenz Sensor 1 - Sensor 2 einen definierten Grenzwert (s. Driftalarmgrenze) überschreitet. Größer ist der Standardwert für Geräteversionen < SW 01.03.00, in denen der Parameter nicht verfügbar ist. ▪ Kleiner Alarm/Warnung wenn Absolutbetrag der Differenz Sensor 1 - Sensor 2 einen definierten Grenzwert (s. Driftalarmgrenze) unterschreitet. 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Driftalarmgrenze	Keine Eingabe erforderlich wenn Driftalarmmodus = off. Eingabe Grenzwert für Driftalarm bzw. -warnung. Abhängig von der Funktion 'Modus Drift' wird bei Über- oder Unterschreitung Driftalarm bzw. -warnung aktiv. Eingabe: 0 bis 999 999 °C	+	+	V2H1
Fehlerverhalten	Eingabe des Ausfallsignals bei Fühlerbruch oder -kurzschluss. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ max (≥ 21,0 mA) ▪ min (≤ 3,6 mA) 	+	+	V1H8
Vorgabe Fehlerstrom	Eingabe nur möglich, wenn Fehlerverhalten = max Eingabe: 21,6 bis 23 mA 21,7 mA	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Alarmhysterese	Kurzzeitige Alarmer werden am Analogausgang unterdrückt (z. B. verursacht durch elektrostatische Entladungen). Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 s ▪ 2 s ▪ 5 s In der eingegebenen Zeit wird der letzte Messwert vor dem Alarm ausgegeben. Liegt der Fehler nach dieser Zeit noch an, wird Alarm signalisiert.	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Alarm Umgebungstemperatur	Alarm bei Über-/Unterschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur wird hier deaktiviert. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ on ▪ off Wird der Umgebungstemporalarm deaktiviert, gibt das Gerät keinen Alarm, sondern eine Warnung aus. Die Umstellung erfolgt auf eigene Verantwortung.	+	+	V2H2
Korrosionserkennung	Die Korrosion von Sensoranschlussleitungen kann zu einer Verfälschung des Messwertes führen. Unser Gerät bietet Ihnen deshalb die Möglichkeit die Korrosion zu erkennen bevor die Messwertverfälschung eintritt. (siehe Kapitel 9.2.1) 2 verschiedene Stufen sind je nach Applikationsanforderung von Ihnen auswählbar: <ul style="list-style-type: none"> ▪ off (Ausgabe einer Warnung vor dem Erreichen der Alarmgrenze, damit vorbeugend eine Wartungsmaßnahme/Fehlerbehebung durchgeführt werden kann.) ▪ on (keine Warnung, sofortiger Alarm) 	+	+	V2H4

Funktionsgruppe SICHERHEIT / WARTUNG				
Alarm Messbereichsunter-/überschreitung	Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus Bei Unter- oder Überschreitung des Messbereiches folgt das Ausgangssignal temperaturlinear bis 3,8 mA bzw. 20.5 mA und und bleibt bei diesen Werten stehen (nach NAMUR NE43). ▪ Ein Entspricht die gemessene Temperatur einem Ausgabewert < 3.8 mA oder > 20.5 mA, wird ein Fehler signalisiert (siehe 'Fehlerverhalten'). 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Netzfilter	Auswahl Netzfilter <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 Hz ▪ 60 Hz 	+	+	V2H3

Funktionsgruppe ANZEIGE				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Anzeige	Aktivierung der auf dem Gerätedisplay anzuzeigenden Werte: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzeige PV (DXR,CW=1) + + V6H0 ▪ Anzeige Messwert Sensor 1 (DXR,CW=2) + + V6H0 ▪ Anzeige Messwert Sensor 2 (DXR,CW=4) + + V6H0 ▪ Anzeige Messwert RJ (DXR,CW=8) + + V6H0 ▪ Anzeige Analogausgangswert (DXR,CW=16) + + V6H0 ▪ Anzeige Status (DXR,CW=32) + + V6H0 ▪ Anzeige Zeit 2s (DXR,CW=0) < SW 01.03.00 < SW 01.03.00 < SW 01.03.00 4s (DXR,CW=64) 6s (DXR,CW=128) 8s (DXR,CW=192) ▪ Anzeige Prozentwert (aus/ein) Der Hauptprozesswert (PV) wird in aus (DXR,CW=0) ein (DXR,CW=64) ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 - Aktivierung der im Gerätedisplay anzuzeigenden Werte über Commuwin II und HART® -Handbediengerät DXR275/375: Addieren Sie (DXR,CW=x) der anzuzeigenden Werte und geben Sie die Summe ein. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anzeige Zeit (2s, 4s, 6s, 8s) ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 - ▪ Anzeige Nachkommastellen (0,1,2) ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 - ▪ Anzeige PV-Text (kundenspezifischer Text, 8 Zeichen) + + V6H1 			

Funktionsgruppe DIAGNOSE				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, Field-Care	CW II-Matrix
Diagnose	Anzeige erforderlicher Informationen zur Gerätediagnose. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gerätestatus bzw. Fehlercode (siehe Kap. 9.2 'Fehlermeldungen') + + ▪ V9H0 ▪ Letzter Fehlercode (Status) bzw. vorhergehender Fehlercode (siehe Kap. 9.2 'Fehlermeldungen') + + ▪ V9H1 ▪ Status Sensor 1 (0 = kein Fehler; 0 ≠ Fehler) - + ▪ V0H4 ▪ Status Sensor 2 (0 = kein Fehler; 0 ≠ Fehler) - + ▪ V0H6 ▪ Einstellung geändert + + ▪ V9H2 			

Funktionsgruppe DIAGNOSE				
Diagnose	<ul style="list-style-type: none"> ■ Static Revision Bei jeder Parameteränderung wird die "Static revision" erhöht. Diese dient zum Nachweis nach 21 CFR Part 11, dass keine weitere Parameteränderung erfolgt ist. ■ Max. Prozesswert Sensor 1 ■ Min. Prozesswert Sensor 1 ■ Max. Prozesswert Sensor 2 ■ Min. Prozesswert Sensor 2 ■ Max. Messwert RJ ■ Min. Messwert RJ <p>Anzeige des max. Prozesswertes. Der Prozesswert wird nach Beginn der Messung übernommen. Anzeige des min. Prozesswertes. Der Prozesswert wird nach Beginn der Messung übernommen. Anzeige der max. und min. gemessenen Temperatur der internen Vergleichsmessstelle Pt100 DIN B.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Max. Prozesswert wird bei Schreibzugriff auf aktuellen Prozesswert geändert. Bei Rücksetzung auf Werkseinstellung wird der Defaultwert eingetragen -10000. ■ Min. Prozesswert wird bei Schreibzugriff auf den aktuellen Prozesswert geändert. Bei Rücksetzung auf Werkseinstellung wird der Defaultwert eingetragen +10000. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ V9H3 ■ V8H0 ■ V8H1 ■ V8H2 ■ V8H3 ■ V8H4 ■ V8H5
		+	+	
		+	+	
		+	+	
		+	+	
		+	+	

Funktionsgruppe IDENTIFIZIERUNG				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Messstelle Eingabe und Anzeige der Informationen zur Messstellenidentifikation				
Messstellenbezeichnung TAG	Eingabe: 8 Zeichen	+	+	VAH0
Beschreibung	Eingabe: 16 Zeichen	+	+	VAH1
Nachricht	Eingabe: 32 Zeichen	-	+	
Geräteinformation Anzeige der Informationen zur Geräteidentifikation				
Commuwin Geräteversion	Spezielle Commuwingeräteversion, z. B.: 8010 entspricht einer Version 1.0	-	-	VAH3
Geräterelease	Anzeige des Geräterelease	-	+	VAH2
Seriennummer	11-stellige Anzeige der E+H Geräteseriennummer (vgl. Typenschild auf dem Gerät)	+	+	VAH4
Softwareversion	Anzeige der Softwareversion	+	+	VAH6
Hardwareversion	Anzeige der Hardwareversion	+	+	VAH7
Zertifikate	Anzeige Gerätezulassungen	-	+	
Gerät Anzeige der Informationen zur HART® -Geräteidentifikation				
Hersteller	Herstellerkennzeichen: Endress+Hauser (=17)	-	+	-
Gerätetyp	Typenbezeichnung des Gerätes: TMT162	-	+	-

Funktionsgruppe IDENTIFIZIERUNG				
Datum	Individuelle Verwendung dieses Parameters	-	+	-
Hardware-revision	Revisionsstand der Elektronikbauteile des Gerätes	-	+	-

Funktionsgruppe SERVICE				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Verriegelung	Freigabecode für Parametrierung. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verriegelung = 0 ▪ Freigabe = 261 	+	+	V9H6
Reset Werkseinstellung	Reset auf Werkseinstellung. Eingabe: 162 0	+	+	V9H5
Ausgangssimulation	Aktivierung des Simulationsmodus. Eingabe: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aus ▪ Ein 	+	+	V9H7
Simulationswert	Eingabe des Simulationswertes (Strom). Eingabe: 3,58 bis 23 mA ab SW-Version 01.03.00. Bis SW-Version 01.03.00 21.7 mA	+	+	V9H8
Benutzerkalibrierung (Trim) Analogausgang	Änderung des 4 oder 20 mA-Wertes um ± 0.150 mA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trimmung 4 mA ▪ Trimmung 20 mA 	\geq SW 01.03.00	\geq SW 01.03.00	-

Funktionsgruppe MESSWERTE				
Verfügbarkeit in ReadWin® 2000, HART® -Handbediengerät DXR275/375, Commuwin II mit Matrixposition		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
PV	PV-Wert	+	+	V0H0
AO	PV-Wert in mA	-	+	V0H1
PV %	PV-Wert in %	-	+	V0H2
Sensor 1	Prozesswert Sensor 1	-	+	V0H3
Sensor 2	Prozesswert Sensor 2	-	+	V0H5
interne Temperatur	Interne Temperatur des Gerätes	-	+	V0H7

6.4.2 Unterstützte HART® Kommandos

r = Lesezugriff, w = Schreibzugriff

Nr.	Bezeichnung	Zugriff
Universal Commands		
00	Read unique identifier	r
01	Read primary variable	r
02	Read p.v. current and percent of range	r
03	Read dynamic variables and p.v. current	r
06	Write polling address	w
11	Read unique identifier associated with tag	r
12	Read message	r
13	Read tag, descriptor, date	r
14	Read primary variable sensor information	r
15	Read primary variable output information	r
16	Read final assembly number	r
17	Write message	w
18	Write tag, descriptor, date	w
19	Write final assembly number	w
Common practice		
34	Write primary variable damping value	w
35	Write primary variable range values	w
38	Reset configuration changed flag	w
40	Enter/Exit fixed primary variable current mode	w
42	Perform master reset	w
44	Write primary variable units	w
48	Read additional device status	r
59	Write number of response preambles	w
Device / E+H specific		
144	Read matrix parameter	r
145	Write matrix parameter	w
231	Check Device Status	r

- HART® Kommando Nr. 48 (HART-Cmd #48)

Neben dem Response Code und dem Device Status Byte wird beim Feldtransmitter über das Cmd #48 eine detaillierte Diagnose abgerufen. Diese Diagnose umfasst 8 Bytes.

Byte	Inhalt	Bedeutung
0	Gesamtgerätestatus	0 x 01 reserviert 0 x 40 Globales Bit für eine Warnung 0 x 80 Globales Bit für einen Fehler
1		0 x 01 Info: Gerät startet 0 x 02 Info: Gerät im Multidrop Modus 0 x 04 Fehler: Versorgungsspannung zu klein 0 x 08 Fehler: Bereichsunterschreitung Messwert 0 x 10 Fehler: Bereichsüberschreitung Messwert 0 x 20 Warnung: Sensordrift erkannt 0 x 40 reserviert 0 x 80 reserviert
2		0 x 01 Warnung: Backup eingeschalten 0 x 02 Info: Wartung erforderlich 0 x 04 Info: Drift zu klein/groß 0 x 08 Info: Korrosion an den Klemmen 0 x 10 Info: Umgebungstemperatur zu groß/klein 0 x 20 Info: Ausgangsstrom auf festem Wert 0 x 40 Info: kein LCD angeschlossen oder LCD-Fehler 0 x 80 Info: Up-/Download aktiv
3		0 x 01 Fehler: EEPROM 0 x 02 Fehler: ADC 0 x 04 Fehler: Kanal 1 0 x 08 Fehler: Kanal 2 0 x 10 Fehler: Vergleichsmessstelle 0 x 20 Fehler: HART ASIC 0 x 40 Warnung: Bereichsunterschreitung Messwert 0 x 80 Warnung: Bereichsüberschreitung Messwert
4	Status Kanal 1	0 x 01 Warnung Korrosion 0 x 02 Korrosion 0 x 04 Sensorbruch 0 x 08 Sensorkurzschluss 0 x 10 Bereichsunterschreitung 0 x 20 Bereichsüberschreitung 0 x 40 Kanal nicht betriebsbereit 0 x 80 Fehler A/D-Wandlung
5	Status Kanal 2	siehe Kanal 1
6	Extended Device Status	0 x 01 Wartung erforderlich 0 x 02 Warnungen / Fehler vorhanden
7	Device Operating Mode	stets 0



Die Systemkomponente Fieldgate FXA520 von Endress+Hauser ermöglicht die Fernabfrage, Ferndiagnose und Fernparametrierung von angeschlossenen HART®-Geräten, z. B. erfolgt eine automatische Benachrichtigung per E-mail oder SMS. Das Gerät wertet zur Diagnose die ersten 4 Bytes des HART-Cmd #48 aus.

- HART® Kommando Nr. 231 (HART-Cmd #231)
Das Kommando bietet die Möglichkeit die klassifizierte Diagnose des Gerätes abzurufen. Die Fehlerklassen entsprechend der Richtlinien GMA VDE NAMUR 2650:

Byte	Inhalt	Bedeutung
1	Info gemäß GMA VDE NAMUR 2650	0x01 -F- Fehler 0x02 -C- Gerät in Service Mode 0x03 -M- Wartung notwendig 0x04 -S- Out of Specification

Byte	Inhalt	Bedeutung
2+3	Gerätefehlermeldung siehe Kap. 9.2	

Fehlerklassifizierung siehe Kap. 9.2 Fehlermeldungen.



Der intelligente Speisetrenner RN221N mit HART[®] Diagnose von Endress+Hauser kommuniziert zyklisch mit angeschlossenen HART[®]-Geräten und signalisiert Diagnoseinformationen über einen Schaltkontakt.

7 Wartung

Für das Gerät sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

8 Zubehör

Bitte geben Sie bei Zubehörbestellungen die Seriennummer des Gerätes an!

Typ	Beschreibung	Bestellnummer
Blindstopfen	▪ M20x1,5 EEx-d/XP	51004489
	▪ G ½" EEx-d/XP	51004916
	▪ NPT ½" ALU	51004490
	▪ NPT ½" V4A	51006888
Kabelverschraubungen	▪ M20x1,5 Kabelverschraubung für 1 Sensor	51004949
	▪ NPT ½" Kabelverschraubung 2 x D0,5 Kabel für 2 Sensoren	51004654
	▪ M20x1,5 Kabelverschraubung 2 x D0,5 Kabel für 2 Sensoren	51004653
Adapter	M20x1,5/NPT ½" Kabeleinführung	51004387
Wand- und Rohrmontagehalter	▪ Edelstahl Wand/2"-Rohr	51004823
	▪ Edelstahl 2"-Rohr V4A	51006412
Überspannungsableiter HAW569	M20x1,5 Einschraubgewinde; geeignet für HART [®] -, FF- und PA-Feldbusanschluss Bestellcode: HAW569-A11A für Ex-freien Bereich Bestellcode: HAW569-B11A für Ex Bereich ATEX 2(1)G EEx ia IIC (Weitere technische Daten siehe Technische Information: TI103R/09/de)	

9 Störungsbehebung

9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit den nachfolgenden Checklisten, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.

9.2 Fehlermeldungen

Fehlercode	Ursache	Aktion/Behebung	Modus ¹⁾
0	Kein Fehler, Warnung	-	-
10	Hardwarefehler (Gerät defekt)	Gerät ersetzen	F
13	Referenzmessstelle defekt	Gerät ersetzen	F
15	EEPROM defekt	Gerät ersetzen	F
16	A/D-Wandler defekt	Gerät ersetzen	F
17	Umgebungstemperaturgrenze überschritten	Elektronik möglicherweise durch Überschreitung der Umgebungstemperaturgrenze beschädigt, Elektronik zur Überprüfung an Hersteller senden	O, F
19	Versorgungsspannung zu klein	Versorgungsspannung prüfen; Anschlussdrähte auf Korrosion prüfen	F
50	Sensor 1 Leitungsbruch	Sensor 1 überprüfen	*
51	Sensor 1 Kurzschluss	Sensor 1 überprüfen	*
52	Sensor 1 Korrosion	Sensor 1 überprüfen	*
53	Außerhalb Sensorbereich	Falscher Sensortyp 1 für Applikation	*
60	Sensor 2 Leitungsbruch	Sensor 2 überprüfen	*
61	Sensor 2 Kurzschluss	Sensor 2 überprüfen	*
62	Sensor 2 Korrosion	Sensor 2 überprüfen	*
63	Außerhalb Sensorbereich	Falscher Sensortyp 2 für Applikation	*
70	Driftalarm	Driftgrenzwert überschritten, Sensoren überprüfen	F
81	Alarm: Messbereichsunterschreitung	Messbereich evtl. zu klein eingestellt	F
82	Alarm: Messbereichsüberschreitung	Messbereich evtl. zu klein eingestellt	F
106	Warnung: Up-/Download aktiv	-	C
107	Warnung: Ausgangssimulation aktiv	Ausgangssimulation deaktivieren	C
201	Warnung: Messwert zu klein	PV Anfangswert ändern	M
202	Warnung: Messwert zu groß	PV Endwert ändern	M
203	Warnung: Umgebungstemperaturgrenze überschritten	Elektronik möglicherweise durch Überschreitung der Umgebungstemperaturgrenze beschädigt, Elektronik zur Überprüfung an Hersteller senden	O
204	Driftwarnung	Driftgrenzwert überschritten, Sensoren überprüfen	M
205	Warnung: Sensor back-up aktiviert	Sensor überprüfen	M

Fehlercode	Ursache	Aktion/Behebung	Modus ¹⁾
206	Warnung: Sensor 1 Korrosion	Sensor 1 überprüfen	M
207	Warnung: Sensor 2 Korrosion	Sensor 2 überprüfen	M
208	Gerätereset auf Werkseinstellung	-	0
209	Geräteinitialisierung	-	0
+1000	Weitere Fehler aktiv	Angezeigten Fehler beheben	

1) Die Modi haben die folgende Bedeutung: F: Fehler, C: Gerät in Service Mode, M: Wartung notwendig, S: Out of Specification, * = abhängig vom Modus (F oder M). Siehe auch Kapitel 6.4.2 Unterstützte HART®-Kommandos.



Sind mehrere Fehler vorhanden, wird der Fehler höchster Priorität ausgegeben. Ist dieser Fehler behoben, wird der nächste Fehler ausgegeben! Dass mehrere Fehler vorhanden sind, ist durch einen "Offset" von 1000 zu erkennen.

Geräteverhalten bei Sensorfehler

	PV = SV1 (2 Sensoreingänge)	PV = SV2	PV = SV1 - SV2 (Differenz)	PV = (SV1+SV2)/2 (Mittelwert)	PV = SV1 (or S2) PV = SV2 (or S1) (Sensor backup)
S1 defekt	Fehler	Warnung	Fehler	Fehler	Warnung
S2 defekt	Warnung	Fehler	Fehler	Fehler	Warnung
S1 u. S2 defekt	Fehler	Fehler	Fehler	Fehler	Fehler
Drift Alarm (IS1-S2I > Grenzwert)	-		Fehler	Fehler	Fehler
Drift Warnung (IS1-S2I > Grenzwert)	-		Warnung	Warnung	Warnung

Bei Warnung und Fehler erscheint das Symbol 'Achtung' auf dem Display und es wird der Fehlercode angezeigt. Bei Fehler blinkt zusätzlich der Bargraph auf dem Display, statt dem Messwert wird nur noch der Fehlercode angezeigt. (siehe auch Kap. 5.2).

9.2.1 Korrosionserkennung



Korrosionserkennung nur für RTD mit 4-Leiter-Anschluss.

Die Korrosion von Sensoranschlussleitungen kann zu einer Verfälschung des Messwertes führen. Unser Gerät bietet Ihnen deshalb die Möglichkeit die Korrosion zu erkennen bevor die Messwertverfälschung eintritt.

2 verschiedene Stufen sind je nach Applikationsanforderung von Ihnen auswählbar:

- off (Ausgabe einer Warnung vor dem Erreichen der Alarmgrenze, damit vorbeugend eine Wartungsmaßnahme/Fehlerbehebung durchgeführt werden kann.)
- on (keine Warnung, sofortiger Alarm)

Die nachfolgende Tabelle beschreibt das Verhalten des Gerätes bei Änderung des Widerstandes in einer Sensoranschlussleitung, in Abhängigkeit von der Parameterauswahl on/off.

RTD ¹⁾	$< \approx 2 \text{ k}\Omega$	$2 \text{ k}\Omega \approx < x < \approx 3 \text{ k}\Omega$	$> \approx 3 \text{ k}\Omega$
off	---	WARNING	ALARM
on	---	ALARM	ALARM

1) Pt100 = 100 Ω bei 0°C / Pt1000 = 1000 Ω bei 0°C

TC	$< \approx 10 \text{ k}\Omega$	$10 \text{ k}\Omega \approx < x < \approx 15 \text{ k}\Omega$	$> \approx 15 \text{ k}\Omega$
off	---	WARNING ¹⁾	ALARM
on	---	ALARM	ALARM

1) Bei sehr hoher Umgebungstemperatur ist eine 3-fache Messabweichung von der Spezifikation möglich.

Der Sensorwiderstand kann die Widerstandsangaben in der Tabelle beeinflussen. Bei gleichzeitiger Erhöhung aller Sensoranschlussleitungswiderstände halbieren sich die in der Tabelle beschriebenen Werte.

Bei der Korrosionserkennung wird davon ausgegangen, dass es sich um einen langsamen Prozess mit kontinuierlicher Widerstandserhöhung handelt.

9.2.2 Überwachung der Versorgungsspannung

Bei Unterschreitung der notwendigen Versorgungsspannung fällt der Analogausgangswert ca. $3 \text{ s} \leq 3,6 \text{ mA}$. Im Display wird der Fehlercode 19 angezeigt. Danach versucht das Gerät, den normalen Analogausgangswert wieder auszugeben. Bleibt die Versorgungsspannung zu klein, fällt der Analogausgangswert erneut auf $\leq 3,6 \text{ mA}$. Somit wird vermieden, dass das Gerät dauerhaft einen falschen Analogausgangswert ausgibt.

9.3 Applikationsfehler ohne Meldungen

9.3.1 Applikationsfehler allgemein

Fehlerbild	Ursache	Aktion/Behebung
Keine Kommunikation	Keine Stromversorgung über die 2-Draht-Leitung	Anschlussleitungen nach Klemmenplan richtig anschließen (Polarität)
	250 Ω Kommunikationswiderstand fehlt	siehe Kap. 4.3.1 'Anschluss HART®'
	Versorgungsspannung zu niedrig (<11 V bzw. 8 V ohne Display mit Jumper J3)	Spannungsversorgung überprüfen
	Schnittstellenkabel defekt	Schnittstellenkabel überprüfen
	Schnittstelle defekt	Schnittstelle Ihres PC's überprüfen
	Gerät defekt	Gerät erneuern

9.3.2 Applikationsfehler für RTD-Anschluss

Pt100/Pt500/Pt1000/Ni100

Fehlerbild	Ursache	Aktion/Behebung
Fehlerstrom ($\leq 3,6$ mA oder ≥ 21 mA)	Sensor defekt	Sensor überprüfen
	Anschluss des RTD's falsch	Anschlussleitungen richtig anschließen (Klemmenplan)
	Anschluss der 2-Draht-Leitung falsch	Anschlussleitungen nach Klemmenplan richtig anschließen (Polarität)
	Geräteprogrammierung ist fehlerhaft (Leiter-Anzahl)	Gerätefunktion ANSCHLUSSART ändern
	Programmierung	Falscher Sensortyp in der Gerätefunktion SENSORTYP eingestellt; auf richtigen Sensortyp ändern
	Gerät defekt	Gerät erneuern

Fehlerbild	Ursache	Aktion/Behebung
Messwert ist falsch/ungenau	Einbaulage des Sensors ist fehlerhaft	Sensor richtig einbauen
	Ableitwärme über den Sensor	Einbaulänge des Sensors beachten
	Geräteprogrammierung ist fehlerhaft (Leiter-Anzahl)	Gerätefunktion ANSCHLUSSART ändern
	Geräteprogrammierung ist fehlerhaft (Skalierung)	Skalierung ändern
	Falscher RTD eingestellt	Gerätefunktion SENSORTYP ändern
	Anschluss des Sensors (2-Leiter)	Anschluss des Sensors überprüfen
	Leitungswiderstand des Sensors (2-Leiter) wurde nicht kompensiert	Leitungswiderstand kompensieren
	Offset falsch eingestellt	Offset überprüfen


9.3.3 Applikationsfehler für TC-Anschluss

Fehlerbild	Ursache	Aktion/Behebung
Fehlerstrom ($\leq 3,6 \text{ mA}$ oder $\geq 21 \text{ mA}$)	Sensor falsch angeschlossen	Sensor nach Klemmenplan anschließen (Polarität)
	Sensor defekt	Sensor überprüfen
	Programmierung	Falscher Sensortyp in der Gerätefunktion SENSORTYP eingestellt; richtiges Thermoelement einstellen
	Gerät defekt	Gerät erneuern

Fehlerbild	Ursache	Aktion/Behebung
Messwert ist falsch/ungenau	Einbaulage des Sensors ist fehlerhaft	Sensor richtig einbauen
	Ableitwärme über den Sensor	Einbaulänge des Sensors beachten
	Geräteprogrammierung ist fehlerhaft (Skalierung)	Skalierung ändern
	Falscher Thermoelementtyp (TC) eingestellt	Gerätefunktion SENSORTYP ändern
	Falsche Vergleichsmessstelle eingestellt	siehe Kap. 'Beschreibung Gerätefunktionen'
	Offset falsch eingestellt	Offset überprüfen
	Störungen über den im Schutzrohr angeschweißten Thermodraht (Einkopplung von Störspannungen)	Sensor verwenden, bei dem der Thermodraht nicht angeschweißt ist

9.4 Ersatzteile

Bitte geben Sie bei Ersatzteilbestellungen die Seriennummer des Gerätes an!

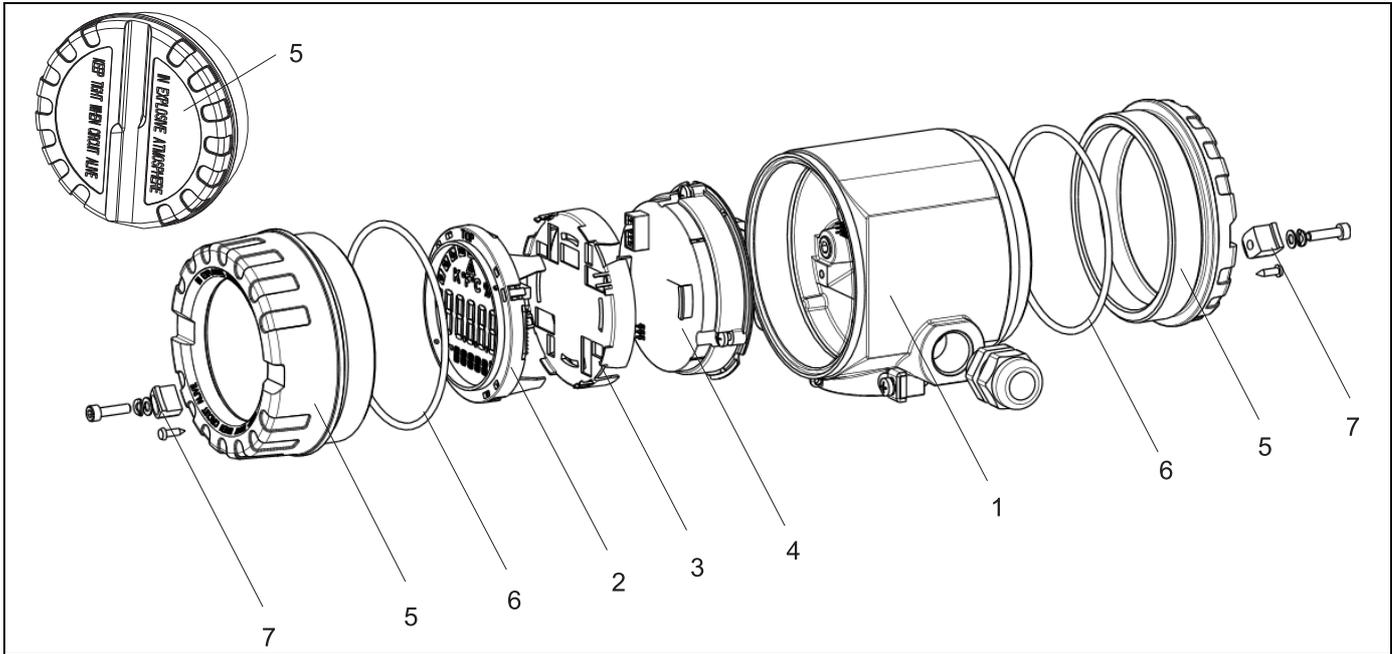

T09-TMT162ZZ-09-00-xx-xx-001

Pos.-Nr. 1	Gehäuse
	Zertifikate: A Ex-freier Bereich + Ex ia B ATEX Ex d Material: A Aluminium, HART B Edelstahl 316L, HART C T17, HART F Aluminium, FF/PA G Edelstahl 316L, FF/PA H T17, FF/PA Kabeleinführung: 1 2 x Gewinde NPT 1/2" + Klemmenblock + 1 Blindstopfen 2 2 x Gewinde M20x1,5 + Klemmenblock + 1 Blindstopfen 4 2 x Gewinde G 1/2" + Klemmenblock + 1 Blindstopfen Ausführung: A Standard
TMT162G-	A ← Bestellcode
Pos.-Nr. 4	Elektronik
	Zertifikate: A Ex-freier Bereich B ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS Sensoreingang; Kommunikation: A 1x; HART B 2x; Konfig. Ausgang Sensor 1, HART C 2x; FF Rev. 1 D 2x; PA E 2x; FF Rev. 2 Konfiguration: A 50 Hz Netzfilter B Produziert gemäß Originalauftrag (Seriennummer angeben) 50 Hz Netzfilter K 60 Hz Netzfilter L Produziert gemäß Originalauftrag (Seriennummer angeben) 60 Hz Netzfilter
TMT162E-	← Bestellcode

Pos.-Nr.	Bestell-Code	Ersatzteile
2, 3	TMT162X-DA	Display HART + Halterung + Verdrehsicherung
2, 3	TMT162X-DB	Display PA/FF + Halterung + Verdrehsicherung
2, 3	TMT162X-DC	Displayhalterung + Verdrehsicherung
5	TMT162X-HH	Gehäusedeckel blind Alu Ex d, FM XP mit Dichtung, CSA-Zulassung nur als Abdeckung Anschlussraum
5	TMT162X-HI	Gehäusedeckel blind Alu + Dichtung
5	TMT162X-HK	Gehäusedeckel kpl. Display Alu Ex d mit Dichtung
5	TMT162X-HL	Gehäusedeckel kpl. Display Alu mit Dichtung
5	TMT162X-HA	Gehäusedeckel blind Edelstahl 316L Ex d, ATEX Ex d, FM XP mit Dichtung, CSA-Zulassung nur als Abdeckung Anschlussraum
5	TMT162X-HB	Gehäusedeckel blind Edelstahl 316L, mit Dichtung
5	TMT162X-HC	Gehäusedeckel kpl. Display, Ex d, Edelstahl 316L, ATEX Ex d, FM XP, CSA XP, mit Dichtung
5	TMT162X-HD	Gehäusedeckel kpl. Display, Edelstahl 316L, mit Dichtung
5	TMT162X-HE	Gehäusedeckel blind, T17, 316L
5	TMT162X-HF	Gehäusedeckel kpl. Display, Polycarbonat, T17 316L
5	TMT162X-HG	Gehäusedeckel kpl. Display, Glas, T17 316L
6	71158816	O-Ring 88x3 EPDM70, PTFE-Gleitbeschichtung
7	51004948	Deckelkralle Ersatzteilset TMT162 Schraube, Scheibe, Federring



Aktuell lieferbare Zubehör- und Ersatzteile zu Ihrem Produkt finden Sie Online unter: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables
TMT162

9.5 Rücksendung

Für eine spätere Wiederverwendung oder einen Reparaturfall ist das Gerät geschützt zu verpacken, bestenfalls durch die Originalverpackung. Reparaturen dürfen nur durch die Serviceorganisation Ihres Lieferanten oder Fachpersonal durchgeführt werden.

Legen Sie für die Einsendung zur Reparatur eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei.

9.6 Entsorgung

Das Gerät enthält elektronische Bauteile und muss deshalb, im Falle der Entsorgung, als Elektronikschrott entsorgt werden. Beachten Sie bitte insbesondere die örtlichen Entsorgungsvorschriften Ihres Landes.

9.7 Software-/Firmwarehistorie

Änderungsstand Software (SW)-/Firmware (FW)-Version

Die SW-/FW-Version gibt den Änderungsstand des Geräts an: XX.YY.ZZ (Beispiel 01.02.01).

- XX Änderung der Hauptversion.
Kompatibilität ist nicht mehr gegeben. Gerät und Bedienungsanleitung ändern sich.
- YY Änderung bei Funktionalität und Bedienung.
Kompatibilität ist gegeben. Bedienungsanleitung ändert sich.
- ZZ Fehlerbeseitigung und interne Änderungen.
Bedienungsanleitung ändert sich nicht.

SW-/FW-Version, Datum	Bedienung, Dokumentation	Änderungen
01.01.00, 09/2002	Kompatibel zu: <ul style="list-style-type: none"> ■ HART Kommunikator DXR275 (ab OS4.6) mit DevRev1, DDRev 1 ■ Readwin® 2000 Version 1.9.1.1 ■ Commuwin II (ab Version 2.07.01-4) ■ AMS (ab Version 5.0) ■ PDM (ab Version 5.1) 	Original Firmware
01.02.00, 12/2002	Kompatibel zu: <ul style="list-style-type: none"> ■ Readwin® 2000 Version 1.10.1.1 	Parameter für Trimmung der 4 bis 20 mA Schleife
01.03.00, 09/2004	Kompatibel zu: <ul style="list-style-type: none"> ■ HART Kommunikator DXR275 (from OS4.6) with DevRev 2, DDRev 1 ■ HART Kommunikator DXR375 (from OS1.6) with DevRev 2, DDRev 1 ■ Readwin® 2000 (ab Version 1.16.2.0) ■ AMS (ab version 5.0) ■ PDM (ab version 5.1) ■ FieldCare Version ab 2.01.00 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kundenspez. Linearisierung, Sensor matching f. RTD-Sensoren ■ Callendar Van-Dusen Koeffizienten für Pt100 ■ Neue Sensoren: <ul style="list-style-type: none"> Pt100 SAMA ($\alpha = 0,003923$) Cu10 ($\alpha = 0,00427$) Pt200 IEC 751 ($\alpha = 0,00385$) Ni120 ($\alpha = 0,00672$) Pt50/100 GOST ($\alpha = 0,003911$) Cu50/100 GOST ($\alpha = 0,004278$) ■ Einstellbarer Fehlerstromwert (zwischen 21,6 und 23 mA) ■ Messwertdarstellung auf dem Display mit Einheit % ■ Einstellbare Nachkommastellen
01.03.01, 04/2005	-	Neuer HART® command: 231 und Beseitigung geringfügiger Fehler
01.03.03, 12/2006	-	Interne SW-Änderungen

10 Technische Daten

10.0.1 Eingang

Messgröße

Temperatur (temperaturlineares Übertragungsverhalten), Widerstand und Spannung

Messbereich

Je nach Sensoranschluss und Eingangssignalen erfasst der Transmitter unterschiedliche Messbereiche (siehe 'Eingangstyp').

Eingangstyp

Eingangstyp	Bezeichnung	Messbereichsgrenzen	Min. Messspanne
Widerstandsthermometer (RTD) nach IEC 60751 ($\alpha = 0,00385$) nach JIS C1604-81 ($\alpha = 0,003916$) nach DIN 43760 ($\alpha = 0,006180$) nach Edison Copper Winding No.15 ($\alpha = 0,004274$) nach Edison Curve ($\alpha = 0,006720$) nach GOST ($\alpha = 0,003911$) nach GOST ($\alpha = 0,004278$)	Pt100	-200 bis 850 °C (-328 bis 1562 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt200	-200 bis 850 °C (-328 bis 1562 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt500	-200 bis 250 °C (-328 bis 482 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt1000	-200 bis 250 °C (-238 bis 482 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt100	-200 bis 649 °C (-328 bis 1200 °F)	10 °C (18 °F)
	Ni100	-60 bis 250 °C (-76 bis 482 °F)	10 °C (18 °F)
	Ni1000	-60 bis 150 °C (-76 bis 302 °F)	10 °C (18 °F)
	Cu10	-100 bis 260 °C (-148 bis 500 °F)	10 °C (18 °F)
	Ni120	-70 bis 270 °C (-94 bis 518 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt50 Pt100	-200 bis 1100 °C (-328 bis 2012 °F) -200 bis 850 °C (-328 bis 1562 °F)	10 °C (18 °F) 10 °C (18 °F)
nach GOST ($\alpha = 0,004278$)	Cu50, Cu100	-200 bis 200 °C (-328 bis 392 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt100 (Callendar/van Dusen)	10 bis 400 Ω 10 bis 2000 Ω	10 Ω 100 Ω
<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlussart: 2-Leiter-, 3-Leiter oder 4-Leiteranschluss, Sensorstrom: $\leq 0,3$ mA ■ bei 2-Leiterschaltung Kompensation des Leitungswiderstandes möglich (0 bis 30 Ω) ■ bei 3-Leiter- und 4-Leiteranschluss Sensorleitungswiderstand bis max. 50 Ω je Leitung 			
Widerstandsgeber	Widerstand Ω	10 bis 400 Ω 10 bis 2000 Ω	10 Ω 100 Ω
Thermoelemente (TC) nach IEC 60584, Teil 1 nach ASTM E988 nach DIN 43710	Typ B (PtRh30-PtRh6) ^{1) 2)}	0 bis +1820 °C (32 bis 3308 °F)	500 °C (900 °F)
	Typ E (NiCr-CuNi)	-270 bis +1000 °C (-454 bis 1832 °F)	50 °C (90 °F)
	Typ J (Fe-CuNi)	-210 bis +1200 °C (-346 bis 2192 °F)	50 °C (90 °F)
	Typ K (NiCr-Ni)	-270 bis +1372 °C (-454 bis 2501 °F)	50 °C (90 °F)
	Typ N (NiCrSi-NiSi)	-270 bis +1300 °C (-454 bis 2372 °F)	50 °C (90 °F)
	Typ R (PtRh13-Pt)	-50 bis +1768 °C (-58 bis 3214 °F)	500 °C (900 °F)
	Typ S (PtRh10-Pt)	-50 bis +1768 °C (-58 bis 3214 °F)	500 °C (900 °F)
	Typ T (Cu-CuNi)	-270 bis +400 °C (-454 bis 752 °F)	50 °C (90 °F)
	Typ C (W5Re-W26Re)	0 bis +2315 °C (32 bis 4199 °F)	500 °C (900 °F)
	Typ D (W3Re-W25Re)	0 bis +2315 °C (32 bis 4199 °F)	500 °C (900 °F)
	Typ L (Fe-CuNi)	-200 bis +900 °C (-328 bis 1652 °F)	50 °C (90 °F)
	Typ U (Cu-CuNi)	-200 bis +600 °C (-328 bis 1112 °F)	50 °C (90 °F)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vergleichsstelle intern (Pt100) ■ Vergleichsstellengenauigkeit: ± 1 °C ($\pm 1,8$ °F) ■ Maximaler Sensorwiderstand 10 kΩ (ist der Sensorwiderstand größer als 10 kΩ, wird eine Fehlermeldung nach NAMUR NE89 ausgegeben)³⁾ 			

Eingangstyp	Bezeichnung	Messbereichsgrenzen	Min. Messspanne
Spannungsgeber (mV)	Millivoltgeber (mV)	-20 bis 100 mV	5 mV

- 1) Hoher Messfehleranstieg für Temperaturen unter 300 °C (572 °F).
- 2) Wenn die Betriebsbedingungen einen großen Temperaturbereich umfassen, bietet Ihnen der TMT162 die Möglichkeit, den Bereich aufzuteilen. So kann z. B. ein Thermoelement des Typs S oder R für den niedrigen Bereich verwendet und ein Thermoelement des Typs B für den oberen Bereich verwendet werden. Der TMT162 wird dann vom Endbetreiber so programmiert, dass er bei einer vorher festgelegten Temperatur umschaltet. Dies ermöglicht die Verwendung der besten Leistung jedes einzelnen Thermoelements mit einem Ausgang für die Prozesstemperatur.
Hinweis: die Option mit zwei Sensoreingängen muss bei der Bestellung angefordert werden (nur HART®).
- 3) Grundvoraussetzungen NE89:
Erkennen von erhöhten Leiterwiderständen (z. B. Korrosion von Kontakten und Leitern) von TC oder RTD/4-Leiter. Warnung - Überschreitung der zulässigen Umgebungstemperatur.

10.0.2 Ausgang

Ausgangssignal

HART®	
Analogausgang	4 bis 20 mA, 20 bis 4 mA
Signalkodierung	FSK ± 0,5 mA über Stromsignal
Datenübertragungsgeschwindigkeit	1200 Baud
Galvanische Trennung	U = 2 kV AC (Eingang/Ausgang)

Ausfallsignal

Ausfallinformation nach NAMUR NE43


Ausfallinformation wird erstellt, wenn die Messinformation ungültig ist oder fehlt. Es wird eine vollständige Liste aller in der Messeinrichtung auftretenden Fehler ausgegeben.

		Signal (mA)
Messbereichsunterschreitung	Normal	linearer Abfall von 4,0 mA bis 3,8 mA
Messbereichsüberschreitung	Normal	linearer Anstieg von 20,0 bis 20,5 mA
Ausfall, z. B. Fühlerbruch; Fühlerkurzschluss low	nach NAMUR NE43	≤ 3,6 mA ("low") oder ≥ 21 mA ("high"), kann ausgewählt werden

Die Alarmeinrichtung "high" ist einstellbar zwischen 21,6 mA und 23 mA und bietet so die notwendige Flexibilität, um die Anforderungen der meisten Leitsysteme erfüllen zu können.

Bürde

$$R_{b \max.} = (U_{b \max.} - 11 \text{ V}) / 0,023 \text{ A (Stromausgang)}$$

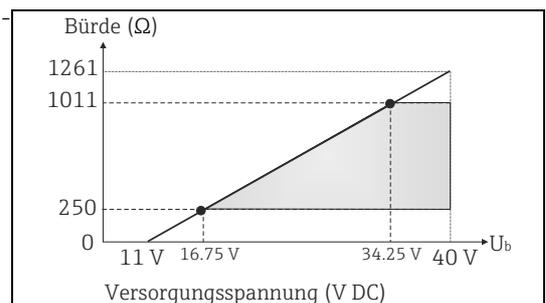

A0010971-DE

Linearisierung/Übertragungsverhalten

temperaturlinear, widerstandslinear, spannungslinear

Filter

Digitales Filter 1. Ordnung: 0 bis 60 s

Stromaufnahme

- 3,6 mA bis 23 mA
- Mindeststromaufnahme $\leq 3,5$ mA
- Stromgrenze ≤ 23 mA

Protokollspezifische Daten

Version	5
Geräteadresse im Multi-drop Modus	Softwareeinstellung
Schreibschutz	Schreibschutzaktivierung durch Hard- oder Softwareeinstellung
Gerätebeschreibungsdateien (DD)	Informationen und Dateien kostenlos im Internet unter: www.endress.com www.hartcom.org
Bürde (Kommunikationswiderstand)	min. 250 Ω

Einschaltverzögerung

4 s (während Einschaltvorgang $I_a \leq 4,0$ mA)

10.0.3 Hilfsenergie**Versorgungsspannung**

$U_b = 11$ bis 40 V (8 bis 40 V ohne Display), Verpolungsschutz

HINWEIS**Spannungsversorgung**

- ▶ Das Gerät muss von einer Spannungsversorgung 11 bis 40 VDC gemäß NEC-Klasse 02 (Niederspannung/strom) mit Kurzschluss-Leistungsbegrenzung auf 8 A/150 VA gespeist werden.

Kabeleinführungen

Übersicht siehe Kap. 8 'Zubehör'

Restwelligkeit

Zul. Restwelligkeit $U_{ss} \leq 3$ V bei $U_b \geq 13,5$ V, $f_{max.} = 1$ kHz

10.0.4 Messgenauigkeit**Antwortzeit**

Messwertaktualisierung < 1 s pro Kanal, abhängig vom Sensortyp und Schaltungsart

Referenzbedingungen

Kalibriertemperatur: $+25$ °C ± 5 K (77 °F ± 9 °F)

Messabweichung

Die Angaben zur Messgenauigkeit sind typische Werte und entsprechen einer Standardabweichung von $\pm 3\sigma$ (Gauß-Verteilung), d. h. 99,8% aller Messwerte erreichen die angegebenen oder bessere Werte.

	Bezeichnung	Messgenauigkeit	
		digital	D/A ¹⁾
Widerstandsthermometer (RTD)	Cu100, Pt100, Ni100, Ni120	0,1 °C (0,18 °F)	0,02%
	Pt500	0,3 °C (0,54 °F)	0,02%
	Cu50, Pt50, Pt1000, Ni1000	0,2 °C (0,36 °F)	0,02%
	Cu10, Pt200	1 °C (1,8 °F)	0,02%
Thermoelemente (TC)	Typ: K, J, T, E, L, U	typ. 0,25 °C (0,45 °F)	0,02%
	Typ: N, C, D	typ. 0,5 °C (0,9 °F)	0,02%
	Typ: S, B, R	typ. 1,0 °C (1,8 °F)	0,02%
	Messbereich	Messgenauigkeit	
		digital	D/A ¹⁾
Widerstandsgeber (Ω)	10 bis 400 Ω	± 0,04 Ω	0,02%
	10 bis 2000 Ω	± 0,8 Ω	0,02%
Spannungsgeber (mV)	-20 bis 100 mV	± 10 μV	0,02%

1) % bezieht sich auf die eingestellte Messspanne. Genauigkeit = digital + D/A-Genauigkeit, für 4 bis 20 mA Ausgang

Physikalischer Eingangsbereich der Sensoren	
10 bis 400 Ω	Cu10, Cu50, Cu100, Polynom RTD, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 bis 2000 Ω	Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000
-20 bis 100 mV	Thermoelemente Typ: C, D, E, J, K, L, N, U
-5 bis 30 mV	Thermoelemente Typ: B, R, S, T

Sensor-Messumformer-Anpassung

RTD-Sensoren gehören zu den linearsten Temperaturmeselementen. Dennoch muss der Ausgang auch weiterhin linearisiert werden. Zur signifikanten Verbesserung der Temperaturmessgenauigkeit ermöglicht der TMT162 die Verwendung zweier Methoden:

- Kundenspezifische Linearisierung

Mit der PC-Konfigurationssoftware oder dem HART[®]-Bediengerät kann der TMT162 mit sensorspezifischen Kurvendaten programmiert werden. Sobald die sensorspezifischen Daten eingegeben wurden, verwendet der TMT162 diese zur Erstellung einer kundenspezifischen Kurve. Die Software E+H Readwin[®] 2000 unterstützt bei der Errechnung von sensorspezifischen Kurven.

- Callendar-Van-Dusen-Koeffizienten

Die Callendar-Van-Dusen-Gleichung wird beschrieben als:

$$R_T = R_0[1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3]$$

wobei A, B und C konstant sind. Sie werden üblicherweise als Callendar-Van-Dusen-Koeffizienten bezeichnet. Die genauen Werte für A, B und C stammen aus den Kalibrationsdaten für den RTD und sind für jeden RTD-Sensor spezifisch.

Der Prozess beinhaltet die Programmierung des TMT162 mit den Kurvendaten für einen bestimmten RTD, statt der Verwendung einer standardisierten Kurve.

Die Sensor-Messumformer-Anpassung mit einer der oben genannten Methoden verbessert die Genauigkeit der Temperaturmessung des gesamten Systems erheblich. Dies ergibt sich daraus, dass der Messumformer anstatt der idealen Kurvendaten die aktuellen Widerstände des Sensors im Vergleich zu den Temperaturkurvendaten verwendet.

Wiederholbarkeit

0,0015% des physikalischen Eingangsbereiches (16 Bit)
Auflösung A/D-Wandlung: 18 Bit

Einfluss der Versorgungsspannung

$\leq \pm 0,005\%/V$ Abweichung von 24 V, bezogen auf den Messbereichsendwert

Langzeitstabilität

$\leq 0,1$ K/Jahr oder $\leq 0,05\%/Jahr$

Angaben unter Referenzbedingungen. % beziehen sich auf die eingestellte Messspanne. Der größere Wert ist gültig.

Einfluss der Umgebungstemperatur (Temperaturdrift)

Gesamttemperaturdrift = Eingangstemperaturdrift + Ausgangstemperaturdrift

Auswirkung auf die Genauigkeit bei Änderung der Umgebungstemperatur um 1 K (1,8 °F):	
Eingang 10 bis 400 Ω	typ. 0,001% des Messwerts, min. 1 mΩ
Eingang 10 bis 2000 Ω	typ. 0,001% des Messwerts, min. 10 mΩ
Eingang -20 bis 100 mV	typ. 0,001% des Messwerts, min. 0,2 μV
Eingang -5 bis 30 mV	typ. 0,001% des Messwerts, min. 0,2 μV
Ausgang 4 bis 20 mA	typ. 0,001% der Messspanne

Typische Empfindlichkeiten von Widerstandsthermometern:		
Pt: 0,00385 * R _{nenn} /K	Cu: 0,0043 * R _{nenn} /K	Ni: 0,00617 * R _{nenn} /K

Beispiel Pt100: 0,00385 x 100 Ω/K = 0,385 Ω/K

Typische Empfindlichkeit von Thermoelementen:					
B: 10 μV/K bei 1000 °C (1832 °F)	C: 20 μV/K bei 1000 °C (1832 °F)	D: 20 μV/K bei 1000 °C (1832 °F)	E: 75 μV/K bei 500 °C (932 °F)	J: 55 μV/K bei 500 °C (932 °F)	K: 40 μV/K bei 500 °C (932 °F)
L: 55 μV/K bei 500 °C (932 °F)	N: 35 μV/K bei 500 °C (932 °F)	R: 12 μV/K bei 1000 °C (1832 °F)	S: 12 μV/K bei 1000 °C (1832 °F)	T: 50 μV/K bei 100 °C (212 °F)	U: 60 μV/K bei 500 °C (932 °F)

Beispiel für die Berechnung der Messabweichung bei Umgebungstemperaturdrift:

Eingangstemperaturdrift Δθ = 10 K (18 °F), Pt100, Messbereich 0 bis 100 °C (32 bis 212 °F)

Maximale Prozesstemperatur: 100 °C (212 °F)

Gemessener Widerstandswert: 138,5 Ω (IEC 60751) bei maximaler Prozesstemperatur

Typische Temperaturdrift in Ω: (0,001% von 138,5 Ω) * 10 = 0,01385 Ω

Umrechnung in Kelvin: 0,01385 Ω / 0,385 Ω/K = 0,04 K (0,054 °F)

Einfluss der Referenzstelle (interne Vergleichsstelle)

Pt100 DIN IEC 60751 Kl. B (interne Vergleichsstelle bei Thermoelementen TC)

10.0.5 Umgebungsbedingungen**Umgebungstemperaturgrenze**

- Ohne Anzeige: -40 bis +85 °C (-40 bis +185 °F)
- Mit Anzeige: -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F)

Für Einsatz im Ex-Bereich siehe Ex-Zertifikat



Bei Temperaturen < 20 °C (-4 °F) kann die Anzeige träge reagieren. Die Lesbarkeit der Anzeige kann bei Temperaturen < -30 °C (-22 °F) nicht garantiert werden.

Lagerungstemperatur

- Ohne Anzeige: -40 bis +100 °C (-40 bis +212 °F)
- Mit Anzeige: -40 bis +80 °C (-40 bis +176 °F)

Klimaklasse

nach EN 60 654-1, Klasse C

Einsatzhöhe

Bis 2000 m (6560 ft) über Normal-Null gemäß IEC 61010-1, CSA 1010.1-92

Schutzart

- Aluminium-Druckguss- oder Edelstahlgehäuse: IP67, NEMA 4X
- Edelstahlgehäuse für hygienische Anwendungen (T17-Gehäuse): IP66 / IP68 (1,83 m H₂O für 24 h), NEMA 4X, NEMA 6P

Stoß- und Schwingungsfestigkeit

3g / 2 bis 150 Hz nach IEC 60 068-2-6



Bei der Verwendung von L-förmigen Montagehaltern (siehe Wand-/Rohr- 2"-Montagehalter in Kapitel 'Zubehör') können Resonanzen verursacht werden. Achtung: Vibrationen am Messumformer dürfen die Spezifikation nicht überschreiten.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**CE EMV-Konformität**

EMV gemäß allen relevanten Anforderungen der EN 61326-Serie und NAMUR NE21. Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.

Diese Empfehlung ist eine einheitliche und praktische Art der Bestimmung, ob die in Laboren und in Prozessleitsystemen verwendeten Geräte störungsfest sind, um so ihre funktionelle Sicherheit zu erhöhen.

ESD (Entladung statischer Elektrizität)	IEC 61000-4-2	6 kV Kont., 8 kV Luft	
Elektromagnetische Felder	IEC 61000-4-3	0,08 bis 2 GHz 0,08 bis 2 GHz für HART 2 bis 2,7 GHz	10 V/m 30 V/m 1V/m
Burst (Schnelle Transienten)	IEC 61000-4-4	2 kV	
Surge (Stoßspannung)	IEC 61000-4-5	0,5 kV sym.	
HF leitungsgeführt	IEC 61000-4-6	0,01 bis 80 MHz	10 V

Betauung

zulässig

Messkategorie

Messkategorie II nach IEC 61010-1. Die Messkategorie ist für Messungen an Stromkreisen vorgesehen, die elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind.

Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 2 nach IEC 61010-1

10.0.6 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

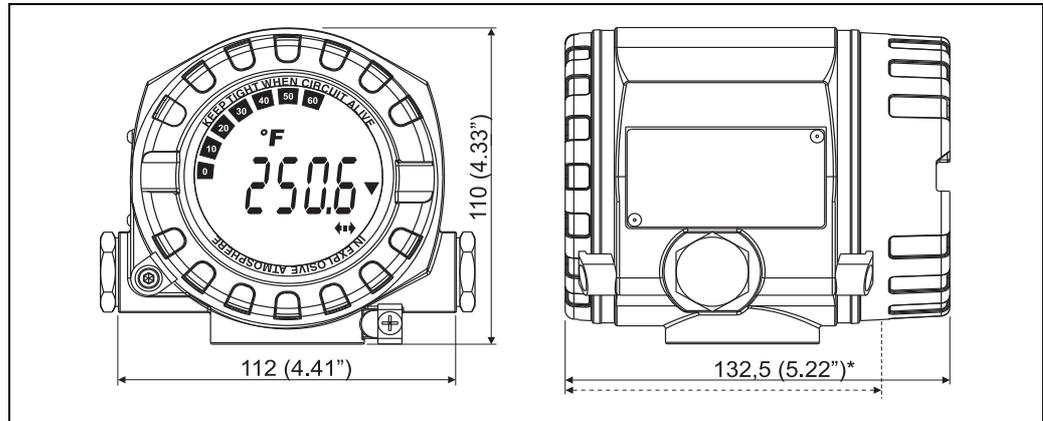


Abb. 10: Angaben in mm (in)

Aluminiumdruckgussgehäuse für allgemeine Anwendungsbereiche oder, als Option, Edelstahlgehäuse
 * Abmessungen ohne Display = 112 mm (4.41 in)

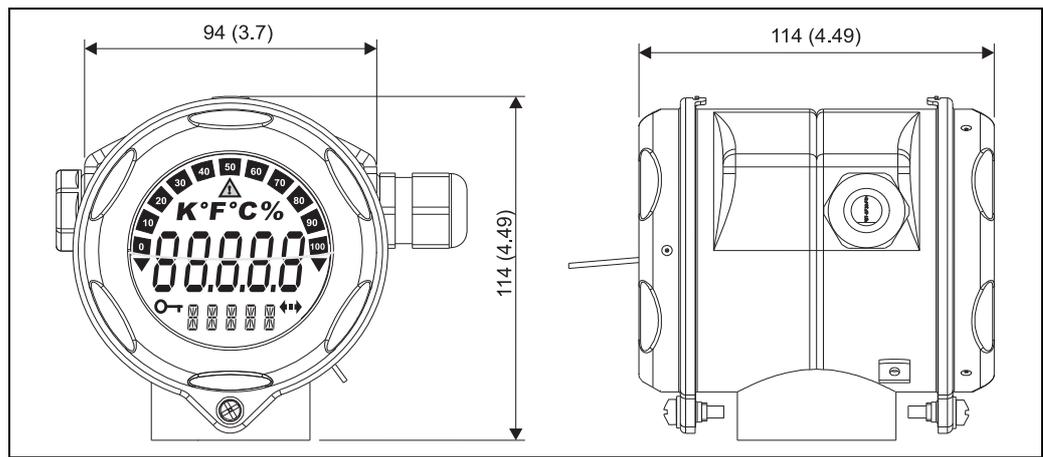


Abb. 11: Angaben in mm (in)

Als Option: T17-Edelstahlgehäuse für hygienische Anwendungsbereiche

- Elektronikmodul und Anschlussraum separat
- Anzeige aufsteckbar in 90°-Schritten

Gewicht

- Ca. 1,4 kg (3 lbs), mit Display, Aluminiumgehäuse
- Ca. 4,2 kg (9,3 lbs), mit Display, Edelstahlgehäuse
- Ca. 1,25 kg (2,76 lbs), mit Display, T17-Gehäuse

Werkstoffe

Gehäuse	Typenschild
Aluminiumdruckgussgehäuse AlSi10Mg/AlSi12 mit Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis	Aluminium AlMgI, schwarz eloxiert
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L)	1.4404 (AISI 316L)
Edelstahl 1.4435 (AISI 316L) für hygienische Anwendungsbereiche (T17-Gehäuse)	-

Anschlussklemmen

2,5 mm² (12 AWG) plus Aderendhülse

10.0.7 Zertifikate und Zulassungen**CE-Zeichen**

Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung des CE-Zeichens.

MTBF

147 a nach Siemens Standard SN29500

Ex-Zulassung

Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, usw.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Ex-Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfordern können.

Externe Normen und Richtlinien

- IEC 60529:
Schutzart des Gehäuses (IP-Code)
- IEC 61010:
Sicherheitsanforderungen für elektrische Mess-, Steuerungs- und Laborinstrumente.
- EN 61326-Serie:
Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen.
- NAMUR
Standardisierungsorganisation für Mess- und Steuerungsprozesse in der chemischen und pharmazeutischen Industrie. (www.namur.de)
- NEMA
Standardisierungsorganisation für die elektrische Industrie.

Schiffsbauzulassungen

Über die aktuell lieferbaren „Type Approval Certificates“ (DNVGL, BV usw.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Schiffbau relevanten Daten finden Sie in separaten „Type Approval Certificates“, die Sie bei Bedarf anfordern können

UL-Zulassung

UL recognized component (siehe www.ul.com/database, Suche nach Keyword "E225237")

CSA GP

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 2nd Edition

10.0.8 Ergänzende Dokumentation

- Ex-Zusatzdokumentationen
 - ATEX II2G, EEx d: XA031R/09/a3
 - ATEX II2(1)G: XA020R/09/a3
 - ATEX II2D: XA032R/09/a3
 - ATEX II1G: XA033R/09/a3
 - ATEX II1/2GD: XA065R/09/a3
- Technische Informationen Omnigrad S TMT162R und TMT162C (TI266T/02/de und TI267T/02/de)
- Technische Information RN221N Speisetrenner (TI073R/09/de)

11 Anhang

11.1 Die Callendar - van Dusen Methode

Diese Methode dient zur Anpassung von Sensor und Transmitter, um die Genauigkeit des Messsystems zu verbessern. Gemäß IEC 60751 lässt sich die Nichtlinearität eines Platinthermometers ausdrücken in der Form (1):

$$R_T = R_0[1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3]$$

wobei C nur bei $T < 0 \text{ °C}$ zu verwenden ist.

Die Koeffizienten A, B und C für einen Standardsensor sind in IEC 60751 angegeben. Wenn kein Standardsensor zur Verfügung steht oder wenn eine höhere Genauigkeit gefordert ist, als sich mit den Koeffizienten in der Norm erzielen lässt, so können die Koeffizienten für jeden Sensor einzeln gemessen werden. Dies ist beispielsweise möglich, indem der Widerstandswert bei mehreren bekannten Temperaturen ermittelt wird und dann die Koeffizienten A, B und C durch Regressionsanalyse bestimmt werden.

Es steht allerdings auch ein alternatives Verfahren für die Bestimmung dieser Koeffizienten zur Verfügung, das auf Messungen bei 4 bekannten Temperaturen basiert:

- Messung von R_0 bei $T_0 = 0 \text{ °C}$ (Gefrierpunkt von Wasser)
- Messung von R_{100} bei $T_{100} = 100 \text{ °C}$ (Siedepunkt von Wasser)
- Messung von R_h bei $T_h = \text{hoher Temperatur}$ (z. B. Erstarrungspunkt von Zink, $419,53 \text{ °C}$)
- Messung von R_l bei $T_l = \text{tiefer Temperatur}$ (z. B. Siedepunkt von Sauerstoff, $-182,96 \text{ °C}$)

Berechnung von α

Zunächst wird der lineare Parameter α als normalisierte Steigung zwischen 0 und 100 °C berechnet (2):

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0}$$

Wenn diese grobe Näherung ausreicht, lässt sich der Widerstand bei anderen Temperaturen berechnen als (3):

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \cdot T$$

und die Temperatur als Funktion des Widerstandswertes wie folgt (4):

$$T = \frac{R_T - R_0}{R_0 \cdot \alpha}$$

Berechnung von δ

Zur Verbesserung der Annäherung führte Callendar einen Term zweiter Ordnung, δ , in die Funktion ein. Die Berechnung von δ basiert auf der Abweichung zwischen der tatsächlichen Temperatur T_h und der in (4) berechneten Temperatur (5):

$$\delta = \frac{T_h - \frac{R T_h - R_0}{R_0 \cdot \alpha}}{\left(\frac{T_h}{100} - 1\right) \left(\frac{T_h}{100}\right)}$$

Durch die Einführung von δ in die Gleichung lässt sich der Widerstand für positive Temperaturwerte mit hoher Genauigkeit berechnen (6):

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \left(T + -\delta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right) \right)$$

Berechnung von β

Bei negativen Temperaturwerten liefert (6) noch immer eine geringfügige Abweichung. Van Dusen führte daher einen Term vierter Ordnung ein, β , der nur für $T < 0\text{ °C}$ gilt. Die Berechnung von β basiert auf der Abweichung zwischen der tatsächlichen Temperatur t_l und dem Temperaturwert, der sich ergeben würde, wenn man nur α und δ berücksichtigt (7):

$$\beta = \frac{T_l - \left[\frac{RT_l - R_0}{R_0 \cdot \alpha} + \delta \left(\frac{T_l}{100} - 1 \right) \left(\frac{T_l}{100} \right) \right]}{\left(\frac{T_l}{100} - 1 \right) \left(\frac{T_l}{100} \right)^3}$$

Durch die Einführung sowohl der Callendar- als auch der van Dusen-Konstante lässt sich der Widerstandswert über den gesamten Temperaturbereich korrekt berechnen, sofern man daran denkt, $\beta = 0$ für $T > 0\text{ °C}$ zu setzen (8):

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \left[T - \delta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right) - \beta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right)^3 \right]$$

Umrechnung in A, B und C

Gleichung (8) wird als Hilfsmittel für genaue Temperaturbestimmungen benötigt. Da aber die Koeffizienten A, B und C aus der IEC 60751 häufiger verwendet werden, wäre eine Umwandlung in diese Koeffizienten nahe liegend.

Gleichung (1) lässt sich ausschreiben als (9):

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2 - 100CT^3 + CT^4)$$

und ein einfacher Koeffizientenvergleich mit Gleichung (8) liefert das folgende Ergebnis (10):

$$A = \alpha + \left(\frac{\alpha \cdot \delta}{100} \right)$$

(11)

$$B = \frac{\alpha \cdot \delta}{100^2}$$

(12)

$$C = \frac{\alpha \cdot \beta}{100^4}$$

Das Gerät akzeptiert die Angabe der Koeffizienten als α , β , δ und A, B, C.

Angaben über die Koeffizienten können bei den entsprechenden Sensorherstellern angefragt werden.

11.2 Polynom RTD

Mit "Polynom RTD" wird der Sensor durch ein Polynom ($X_4 \cdot x^4 + X_3 \cdot x^3 + X_2 \cdot x^2 + X_1 \cdot x^1 + X_0$) mit 5 Koeffizienten definiert. Der physikalische Messbereich beträgt 10 bis 400 Ω . Die Berechnung der 5 Koeffizienten des Polynoms wird mit der PC-Konfigurationssoftware Readwin[®] 2000 durchgeführt. Es gibt zwei unterschiedliche Methoden zur Bestimmung des Polynoms:

■ Die Kalibrierung durch Sensoranpassung

Die Abweichung (gegenüber dem Standard-RTD) des Sensors oder der kompletten Messstelle (Transmitter mit angeschlossenem Sensor, Messung von ΔT /°C oder mA) wird bei verschiedenen Temperaturen (Stützpunkten) gemessen. Durch Anwendung eines Gewichtungsfaktors kann der Hauptschwerpunkt entweder auf die gegebenen Punkte gesetzt werden (die Abweichung der restlichen Kurve kann dabei recht hoch ausfallen) oder auf den Trend im Vergleich zur Referenz-Linearisierung (die Stützpunkte sind nur Referenzpunkte, z. B. von einem gealterten Sensor). Diese Stützpunkte führen zu einer neuen, korrigierten Linearisierung, die auf die iTEMP[®]-Temperaturtransmitter übertragen wird.

■ Die kundenspezifische Linearisierung

Die Linearisierung erfolgt mit Hilfe von Widerstands- oder Stromwerten, die im Ziel-Temperaturbereich gemessen werden. Diese Stützpunkte führen ebenfalls zu einer neuen, korrigierten Linearisierung, die auf die iTEMP[®]-Temperaturtransmitter übertragen wird.

11.2.1 Anwendung mit Readwin[®] 2000:



Zur Konfiguration des Gerätes mit der PC-Software ReadWin[®] 2000 die Software Dokumentation BA137r/09/de lesen.

1. Wählen Sie im Auswahlfeld "Sensor type" den Eintrag **POLYNOM RTD**.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **LINEARISATION**, um das Modul SMC32 zu öffnen.
3. Die Standardeinstellung ist Kalibrierung durch Sensoranpassung; dies wird durch den Eintrag " ΔT /°C" im Gruppenfeld "Measured" angezeigt. Alternativ kann für die kundenspezifische Linearisierung "Ohm" oder "mA" gewählt werden.
4. Die Standard-Linearisierung für den Bezugs-RTD-Fühler ist Pt100. Wenn ein anderer RTD-Fühler verwendet werden soll, kontrollieren Sie die Einstellung für "Type of Sensor". Bei der kundenspezifischen Linearisierung ist für "Type of Sensor" keine Auswahl möglich.
5. Die Standardeinstellung für "Weighting" ist 50%. Wie oben beschrieben, liegt bei 100% der Schwerpunkt vollständig auf der Genauigkeit der Stützpunkte, bei 0% dagegen werden die Stützpunkte als Trend-Informationen für die komplette Kurve verwendet.
6. Die Stützpunkte können in der angezeigten Tabelle bearbeitet werden; Standardpunkte sind der Mindest- und Höchsttemperaturwert des Referenzelements. Diese Werte lassen sich in beschränktem Umfang ändern.
7. Um die Ergebnisse der neuen Linearisierung anzeigen zu lassen, verwenden Sie das Menü **Calculate ... Calculate Curve** und/oder **Calculate ... Show Coefficients** (die Koeffizienten werden auf einem gesonderten Formular angezeigt).
8. Die rote Kurve im Diagramm (Skala auf der rechten Seite) zeigt die Abweichung zwischen der berechneten Kurve und der Referenzkurve. In diesem Graphen lässt sich die Auswirkung einer Änderung der "Gewichtung" leicht erkennen.
9. Wenn entsprechende Dateien vorhanden sind, können die Daten auch geladen werden (**Data ... Load**). Dateien, die mit älteren Versionen (SW < 2.0) erstellt wurden, liefern nur Stützpunkte; die zusätzlichen Informationen ("Measured", "Type of Sensor") müssen nach dem Laden der Daten bearbeitet werden.
10. Um sämtliche Daten in Dateien zu speichern, verwenden Sie **Data ... Save** oder **Data ... Save as...**

11. Um diese Funktionalität im Transmitter zu verwenden, klicken Sie auf **OK** (Daten werden in ReadWin[®] 2000 übernommen) und starten Sie die Übertragung zum Gerät.

Index

- A
Anschlussmöglichkeit mit anderen Speisegeräten 13
Anschlussmöglichkeit mit RN 221N 13
- C
Callendar - van Dusen Methode 50
CE-Zeichen (Konformitätserklärung) 7
Communicator DXR 275/375 17
- D
Device Descriptions 20
- E
Explosionsgefährdeter Bereich 5
- F
Fehlermeldungen 33
FieldCare 19
Funktionsgruppe
Anzeige 27
Ausgang 25
Diagnose 27
Identifizierung 28
Messwerte 29
Sensor 1 23
Sensor 2 24
Service 29
Sicherheit / Wartung 25
Standardeinstellung 22
- G
Galvanische Trennung 12
Geräteverhalten bei Sensorfehler 34
- H
Hardwareeinstellung
Einstellung des Fehlerverhaltens 16
Sperrungen der Konfiguration 16
- I
Internetadresse 19
- K
Kalibrierung durch Sensoranpassung 52
Klemmenbelegung 11
Kommunikationswiderstand 250 Ohm 12
Konformitätserklärung (CE-Zeichen) 7
Korrosionserkennung 26, 27, 35
- M
Multidrop-Modus 25
- P
Polynom RTD 52
- Q
Quick Setup 21
- R
ReadWin® 2000 19
Rohrmontage 10
- T
Two sensor inputs 12
- U
Überwachung Versorgungsspannung 35
Unterstützte HART® Kommandos 30
- W
Wandmontage 10
- Z
Zwei Sensoreingänge 12

Transmetteur de température

Manuel de mise en service

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)

Gerätenummer:.....

Deutsch
ab Seite 3

Temperature field transmitter

Operating manual

(Please read before installing the unit)

Unit number:.....

English
from page 55

Transmetteur de température

Mise en service

(A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil :.....

Français
à partir de page 107

Safety message

Instructions and procedures in the operating instructions may require special precautions to ensure the safety of the personnel performing the operations. Information that potentially raises safety issues is indicated by safety pictograms and symbols. Please refer to the safety messages before performing an operation preceded by pictograms and symbols, see chapter 1.5.

Though the information provided herein is believed to be accurate, be advised that the information contained herein is NOT a guarantee of satisfactory results. Specifically, this information is neither a warranty nor guarantee, expressed or implied, regarding performance; merchantability, fitness or other matter with respect to the products; and recommendation for the use of the product / process information in conflict with any patent. Please note that the manufacturer reserves the right to change and / or improve the product design and specifications without notice.

▲ WARNING

Failure to follow these installation guidelines could result in death or serious injury

- ▶ Make sure only qualified personnel perform the installation.

Explosions could result in death or serious injury

- ▶ Do not remove the housing cover in explosive atmospheres when the circuit is live.
- ▶ Before connecting a Model 275/375 HART[®] Communicator in an explosive atmosphere, make sure the instruments in the loop are installed in accordance with intrinsically safe or non-incendive field wiring practices.
- ▶ Verify that the operating atmosphere of the transmitter is consistent with the appropriate hazardous locations certifications.
- ▶ All housing covers must be fully engaged to meet explosion-proof requirements.

Process leaks could result in death or serious injury

- ▶ Do not remove the thermowell while in operation.
- ▶ Install and tighten thermowells and sensors before applying pressure.

Electrical shock could cause death or serious injury

- ▶ Use extreme caution when making contact with the leads and terminals.

Table of contents

1	Safety notes	58			
1.1	Designated use	58			
1.2	Installation, commissioning and operation	58			
1.3	Operational safety	59			
1.4	Returns	59			
1.5	Notes on safety conventions and icons	59			
2	Identification	60			
2.1	Unit identification	60			
2.1.1	Legend plate	60			
2.2	Delivery contents	60			
2.3	Certificates and approvals	60			
2.4	Registered trademarks	60			
3	Installation	61			
3.1	Quick installation guide	61			
3.2	Installation conditions	61			
3.2.1	Dimensions	61			
3.2.2	Installation point	62			
3.3	Installation	62			
3.3.1	Direct installation to a sensor	62			
3.3.2	Remote installation	63			
3.4	Installation check	63			
4	Wiring	64			
4.1	Quick wiring guide	64			
4.2	Connecting the sensor	65			
4.3	Connecting the measuring unit	65			
4.3.1	HART® connection	65			
4.4	Shielding and potential equalization	66			
4.5	Degree of protection	66			
4.6	Connection check	67			
5	Operation	68			
5.1	Display and operating elements	68			
5.1.1	Display indication	68			
5.1.2	Display icons	68			
5.2	Local operation	69			
5.2.1	Setup of the hardware	69			
5.3	Communication using the HART® protocol	70			
5.3.1	HART® Communicator DXR275/375 ..	71			
5.3.2	FieldCare	72			
5.3.3	ReadWin® 2000	72			
5.3.4	Command classification in the HART® protocol	73			
6	Commissioning	74			
6.1	Installation check	74			
6.2	Switch on the device	74			
6.3	Quick Setup	74			
6.4	Device configuration	75			
6.4.1	Description of device functions	75			
6.4.2	Supported HART® commands	83			
7	Maintenance	85			
8	Accessories	85			
9	Trouble-shooting	86			
9.1	Trouble-shooting instructions	86			
9.2	Error messages	86			
9.2.1	Corrosion detection	87			
9.2.2	Monitoring the supply voltage	88			
9.3	Application errors without messages	88			
9.3.1	General application errors	88			
9.3.2	Application errors for RTD connection ..	88			
9.3.3	Application errors for TC connection ...	89			
9.4	Spare parts	90			
9.5	Returns	91			
9.6	Disposal	91			
9.7	Software-/firmware history	92			
10	Technical data	93			
10.0.1	Input	93			
10.0.2	Output	94			
10.0.3	Power supply	95			
10.0.4	Performance characteristics	95			
10.0.5	Environment conditions	97			
10.0.6	Mechanical construction	99			
10.0.7	Certificates and approvals	100			
10.0.8	Documentation	100			
11	Appendix	102			
11.1	The Callendar - van Dusen Method	102			
11.2	Polynomial RTD	104			
11.2.1	How to use with Readwin® 2000:	104			
	Index	105			

1 Safety notes

Safe and secure operation of the field transmitter can only be guaranteed if the operating instructions and all safety notes are read, understood and followed.

1.1 Designated use

- The unit is a universal, presettable temperature field transmitter for resistance temperature detectors (RTD), thermocouple (TC) as well as resistance and voltage sensors. The unit is constructed for mounting in field applications.
- The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by misuse of the unit.
- Separate Ex documentation is part of this operating manual, for measurement systems in hazardous areas. The installation conditions and connection values indicated in these instructions must be followed!

1.2 Installation, commissioning and operation

The unit is constructed using the most up-to-date production equipment and complies with the safety requirements of the local guidelines. The temperature transmitter is fully factory tested according to the specifications indicated on the order. However, if it is installed incorrectly or is misused, certain application dangers can occur. Installation, wiring and maintenance of the unit must only be done by trained, skilled personnel who are authorized to do so by the plant operator. This skilled staff must have read and understood these instructions and must follow them to the letter. The plant operator must make sure that the measurement system has been correctly wired to the connection schematics.

Electrical temperature sensors such as RTD's and thermocouples produce low-level signals proportional to their sensed temperature. The temperature transmitter converts the low-level sensor signal to a standard 4 to 20 mA DC signal that is relatively insensitive to lead length and electrical noise. This current signal is then transmitted to the control room via two wires.

The transmitter can be commissioned before or after installation. It may be useful to commission it on the bench, before installation, to ensure proper operation and to become familiar with its functionality. Make sure the instruments in the loop are installed in accordance with intrinsically safe or non-incendive field wiring practices before connecting a HART® communicator in an explosive atmosphere.

The transmitter electronics module is permanently sealed within the housing, resisting moisture and corrosive damage. Verify that the operating atmosphere of the transmitter is consistent with the appropriate hazardous locations certifications.

▲ WARNING

Electrical shock

- ▶ Electrical shock could cause death or serious injury. If the sensor is installed in a high voltage environment and a fault or installation error occurs, high voltage may be present on the transmitter leads and terminals.

For more details and download see:

www.endress.com

Temperature Effects

The transmitter will operate within specifications for ambient temperatures between -40 and +185 °F (-40 and +85 °C) without display. Heat from the process is transferred from the thermowell to the transmitter housing. If the expected process temperature is near or beyond specification limits, consider the use of additional thermowell lagging, and extension nipple, or a remote mounting configuration to isolate the transmitter from the process.

1.3 Operational safety

The measurement system fulfils the safety requirements according to EN 61010 and the EMC requirements according to EN 61326 as well as NAMUR NE 21, NE 43 and NE 89 recommendations.

NOTICE

Power supply

- ▶ The TMT162 must be powered by a 11 to 40 V DC power supply with a limited power according to NEC Class 02 (low voltage, low current) limited to 8 A and 150 VA in case of a short circuit.

Hazardous areas

When installing the unit in a hazardous area, the national safety requirements must be met. Make sure that all personnel are trained in these areas. Strict compliance with installation instructions and ratings as stated in this documentation is mandatory.

1.4 Returns

The device should be well packed, preferably in the original packaging when storing for further use or returning it for repair. Repairs must only be done by the service organization of your supplier or by trained skilled personnel.

When returning the device for repair, please add a description of both the fault and the application and additional enclose a fully completed "Declaration of Contamination" form with the device. A copy of that can be found as pdf file on the CD-ROM. For USA and Canada please follow the Return Authorization Policy which is attached.

1.5 Notes on safety conventions and icons


Always refer to the safety instructions in these Operating Instructions labeled with the following symbols:

Symbol	Meaning
 WARNING <small>A0011190-EN</small>	WARNING! This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in serious or fatal injury.
 CAUTION <small>A0011191-EN</small>	CAUTION! This symbol alerts you to a dangerous situation. Failure to avoid this situation can result in minor or medium injury.
NOTICE <small>A0011192-EN</small>	NOTICE! This symbol contains information on procedures and other facts which do not result in personal injury.
	ESD - Electrostatic discharge Protect the terminals against electrostatic discharge. Failure to comply with this instruction can result in the destruction of parts or malfunction of the electronics.
 <small>A0011193</small>	Indicates additional information, Tip

2 Identification

2.1 Unit identification

2.1.1 Legend plate

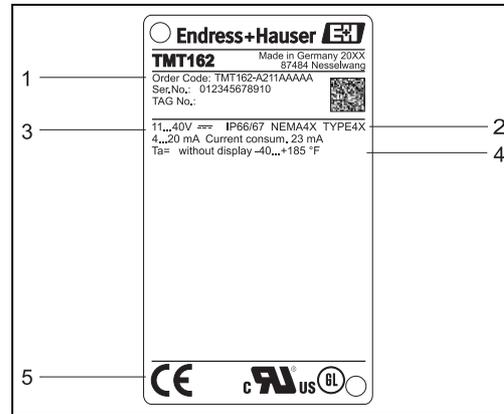

- 1 Order code and series number of the device
- 2 Protection and approvals
- 3 Power supply and output signal
- 4 Ambient temperature; for Ex area, see Ex-certification or Control Drawing
- 5 Approvals with symbols

Fig. 1: Example: Field transmitter legend plate

2.2 Delivery contents

The scope of delivery of the field transmitter is as follows:

- Temperature field transmitter
- Entry blank
- Multilanguage Brief Operating Instructions as hard copy
- Operating instructions on CD-ROM
- Additional documentation for devices that are suitable for use in hazardous areas, such as Safety Instructions (XA...), Control or Installation Drawings (ZD...).

2.3 Certificates and approvals

CE Mark, declaration of conformity

The device is designed to meet state-of-the-art safety requirements, has been tested and left the factory in a condition in which they are safe to operate. The device complies with the applicable standards and regulations in accordance with IEC 61010 "Protection Measures for Electrical Equipment for Measurement, Control, Regulation and Laboratory Procedures" and with the EMC requirements of IEC 61326. The measuring system described in these Operating Instructions complies with the statutory requirements of the EC Directives. The manufacturer confirms successful testing of the device by affixing the CE mark.

UL approval

CSA GP approved

Marine approval

2.4 Registered trademarks

- HART®
Registered trademarks of HART® Communication Foundation, Austin, TX, USA
- Microsoft® Windows NT®, Windows® 2000 and Windows® XP
Registered trademarks of Microsoft Corporation, Redmond, USA
- iTEMP and ReadWin® 2000

Registered trademarks of Endress+Hauser Wetzler GmbH + Co. KG, Nesselwang, Germany

3 Installation

3.1 Quick installation guide

If the sensor is fixed then the unit can be fitted directly to the sensor. For remote mounting to a wall or stand pipe, two mounting kits are available (→ Fig. 4). The illuminated display can be mounted in four different positions (→ Fig. 2):

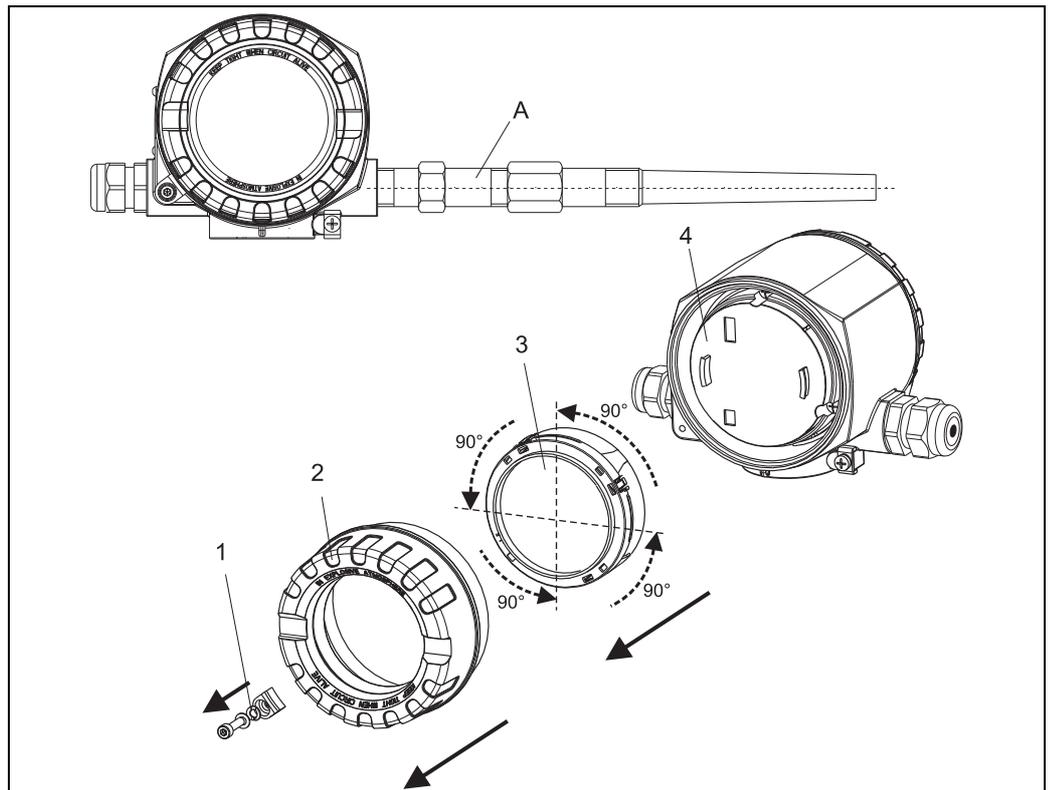


Fig. 2: Temperature field transmitter with sensor, 4 display positions, can be plugged-in in 90° steps

- A: Sensor
- 1: Cover clamp
- 2: Housing cover with O-ring
- 3: Display with retainer and twist protection
- 4: Electronics compartment

1. Remove the cover clamp (1).
2. Unscrew the housing cover together with the O-ring (2).
3. Remove the display with retainer and twist protection (3) from the electronics compartment (4). Adjust the display with retainer in 90°-stages to the desired position and rearrange it on the particular slot in the electronics compartment.
4. Screw on the housing cover together with the O-ring. Mount the cover clamp.

3.2 Installation conditions

3.2.1 Dimensions

The dimensions of the device can be found in chapter 10 "Technical data".

3.2.2 Installation point

Information on installation conditions, such as ambient temperature, protection classification, climatic class, etc., can be found in chapter 10 "Technical data".

3.3 Installation

3.3.1 Direct installation to a sensor

If the sensor is fixed to the process installation, the transmitter can be fitted directly to the sensor.

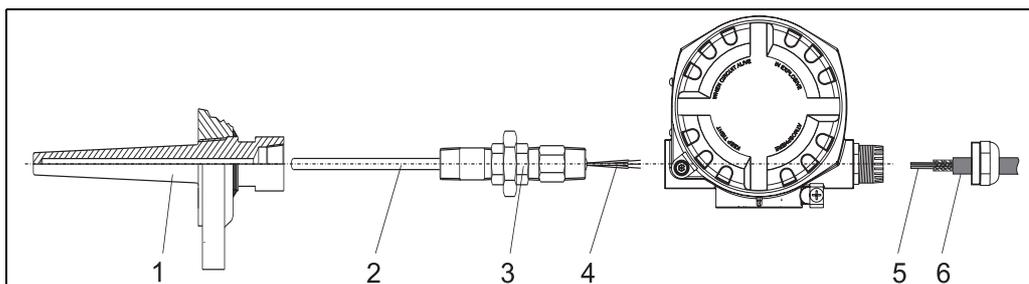


Fig. 3: Installation of the field transmitter directly to a sensor

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Thermowell |
| 2 | Measuring inset |
| 3 | Extension nipples and adapters |
| 4 | Sensor leads |
| 5 | Field wiring leads |
| 6 | Field wiring conduit |

For installation proceed as follows:

1. Install and tighten thermowell (1). Screw the measuring inset (2) into the thermowell.
2. Attach necessary extension nipples and adapters (3) to the thermowell. Seal the nipple and adapter threads with silicone tape.
3. Pull sensor leads (4) through the extensions and adapters into the terminal side of the transmitter housing.
4. Install field wiring conduit (6) to the remaining transmitter conduit entry.
5. Pull field wiring leads (5) into the terminal side of the transmitter housing.
6. Attach and tighten both transmitter covers. Both transmitter covers must be fully engaged to meet explosion-proof requirements.

3.3.2 Remote installation

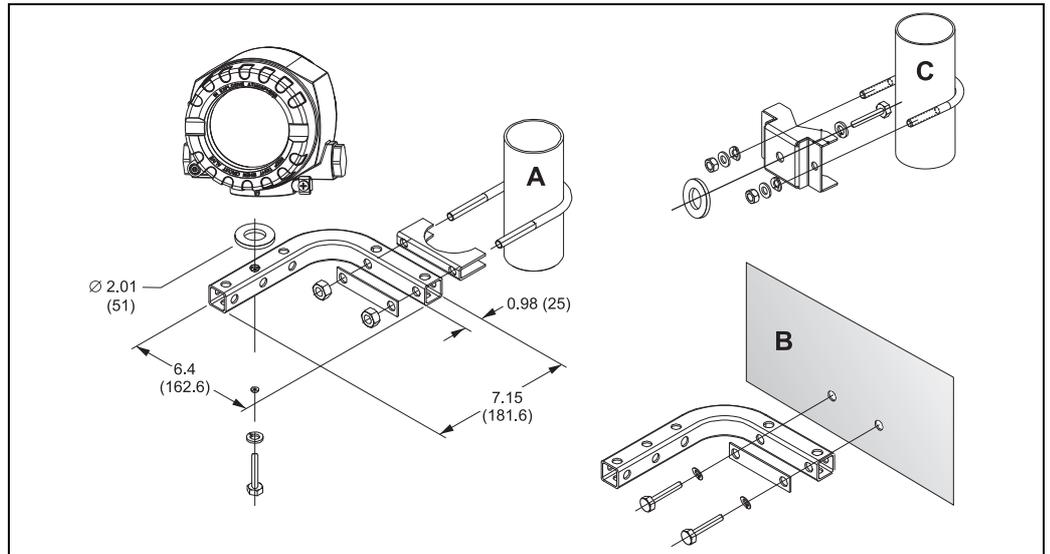


Fig. 4: Installation of the field transmitter using the mounting kit, see chapter 'Accessories' (dimensions in in; mm)

- A, B Mounting with combined wall/pipe mounting kit
- C Mounting with pipe mounting kit 2"/V4A

3.4 Installation check

After installing the device, always run the following final checks:

Device condition and specification	Hint
Is the device visibly undamaged (visual check)?	-
Does the device comply with the measurement point specifications, such as ambient temperature, measurement range, etc.?	See chapter 10 "Technical data"
Make sure that the transmitter covers are tight. Both transmitter covers must be fully engaged to meet explosion-proof requirements.	-

4 Wiring

NOTICE

Electronic parts may be damaged

- ▶ Switch off power supply before installing or connecting the device. Failure to observe this may result in destruction of parts of the electronics.
- ▶ When installing Ex-approved devices in a hazardous area please take special note of the instructions and connection schematics in the respective Ex documentation added to these Operating Instructions. The local E+H representative is available for assistance if required.

For wiring the device proceed as follows:

1. Open the conduit entry of the device.
2. Feed the leads through the opening in the cable gland or through the conduit entry.
3. Connect the leads as shown in Fig. 5.
4. Ensure the terminal screws are tight. Re-seal the cable gland or conduit by screwing the cover back on.
5. In order to avoid connection errors, always take note of the hints given in the section 'Connection check'!

4.1 Quick wiring guide

Terminal layout

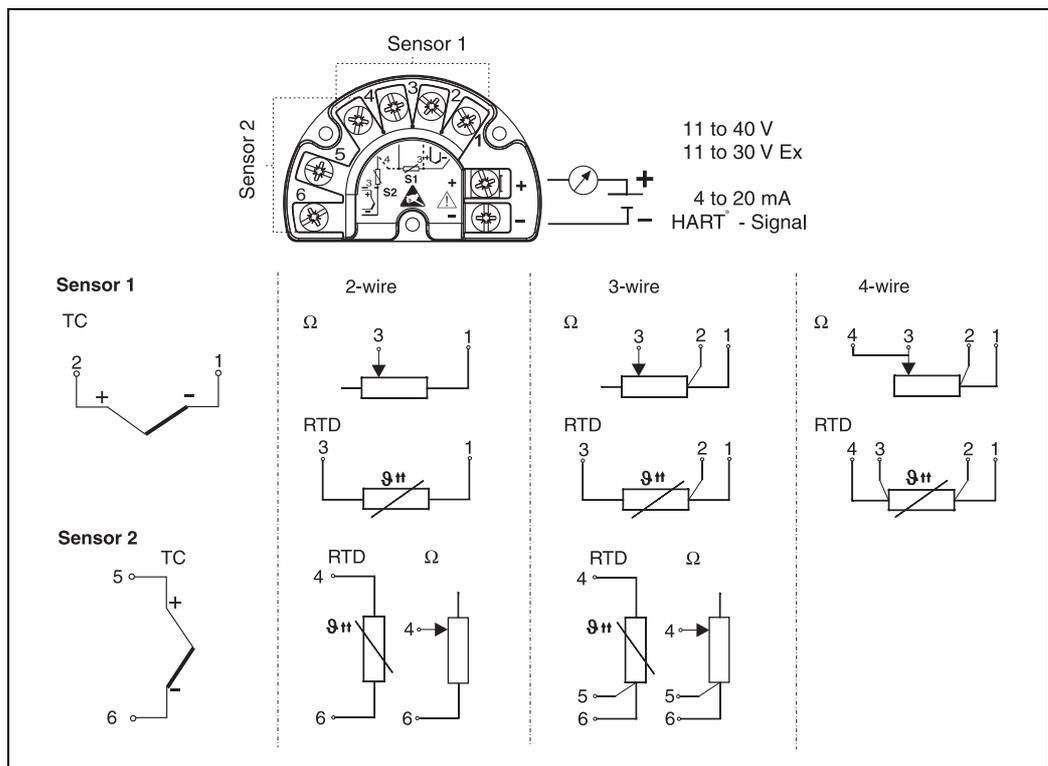


Fig. 5: Wiring the field transmitter



ESD - Electrostatic discharge

Protect the terminals from electrostatic discharge. Failure to observe this may result in destruction of parts of the electronics.

4.2 Connecting the sensor



When connecting 2 sensors ensure that there is no galvanic connection between the sensors (e.g. grounded duplex thermocouples). The resulting equalizing currents distort the measurements considerably. In this situation, the sensors have to be galvanically isolated from one another by connecting each sensor separately to a field transmitter. The device provides sufficient galvanic isolation (> 2 kV AC) between the input and output.

For sensor connection terminal layout please see Fig. 5. On two sensor inputs the following connection combinations are possible:

	Sensor 1: RTD 2-wire	Sensor 1: RTD 3-wire	Sensor 1: RTD 4-wire	Sensor 1: TC connection
Sensor 2: RTD 2-wire	Yes	Yes	No	Yes
Sensor 2: RTD 3-wire	Yes	Yes	No	Yes
Sensor 2: RTD 4-wire	No	No	No	No
Sensor 2: TC connection	Yes	Yes	Yes	Yes

There are special cable entries available as accessories when connecting 2 sensors (not for XP instrumentation). These can be found on → Page 85.

4.3 Connecting the measuring unit

NOTICE

Electronic parts may be damaged

- ▶ Switch off power supply before installing or connecting the device. Failure to observe this may result in destruction of parts of the electronics.
- ▶ If the device has not been grounded as a result of the housing being installed, grounding it via one of the ground screws is recommended.


4.3.1 HART® connection



If the HART® communication resistance is not built into the power supply, a 250 Ω communication resistor must be fitted into the 2-wire supply lines.

For connection hints, please take special notice of the documentation supplied by the HART® Communication Foundation, specifically HCF LIT 20: "HART, a technical overview".


Connection using the Endress+Hauser power supply RN221N

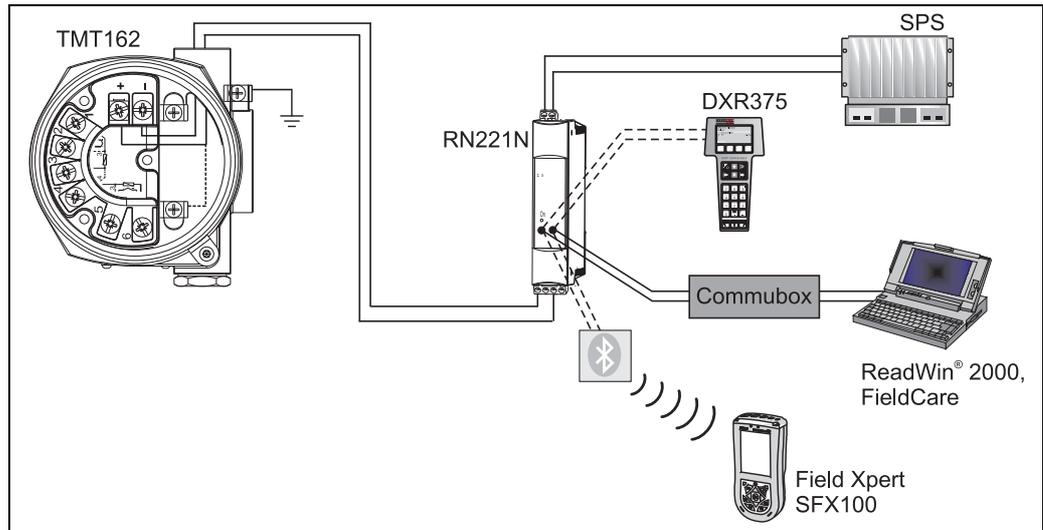

HART® connection with the Endress+Hauser power supply RN221N

T09-TMT162ZZ-04-00-XX-xx-003

Connection using other power supplies

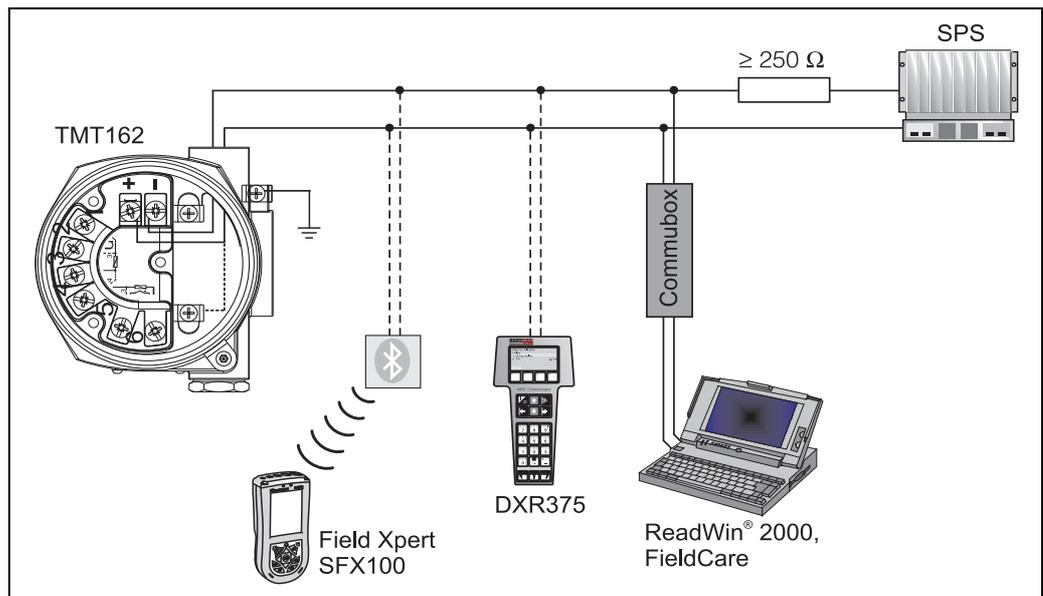

HART® connection using other power supplies

T09-TMT162ZZ-04-00-XX-xx-002

4.4 Shielding and potential equalization

Please take note when installing the device:

If screened (shielded) cables are used then the shielding connected to the output (output signal 4 to 20 mA) must be at the same potential as the shielding at the sensor connection! When operating in plants with high electromagnetic fields, it is recommended that all cables be shielded using a low ohm ground connection. Due to the possible danger of lightning strikes, shielding is also recommended for cables that are run outside buildings!

4.5 Degree of protection

The device conforms to the requirements to NEMA 4X (IP 67) ingress protection. In order to fulfil an NEMA 4X (IP 67) degree of protection after installation or service, the following

points must be taken into consideration (also see Fig. 6):

- The housing seals must be clean and undamaged before they are replaced in the sealing rebate. If they are found to be too dry, they should be cleaned or even replaced.
- All housing screws and covers must be tightened.
- The cables used for connection must be of the correct specified outside diameter (e.g. M20 x 1.5, cable diameter from 0.315 to 0.47 in/8 to 12 mm).
- Tighten cable gland or NPT fitting.
- Loop the cable or conduit before placing into the entry ("Water sack"). This means that any moisture that may form cannot enter the gland. Install the device so that the cable or conduit entries are not facing upwards.
- Entries not used are to be blanked off using the blanking plates provided.
- The protective cable gland must not be removed from the NPT fitting.

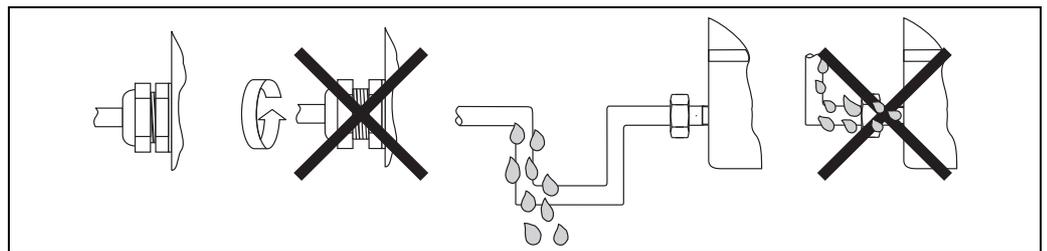


Fig. 6: Connection hints to retain NEMA 4X (IP 67) protection

4.6 Connection check

After the electrical installation of the device, always perform the following final checks:

Device condition and specification	Hint
Are the device or the cables damaged (visual check)?	-
Electrical connection	Hint
Is the cable/conduit installation correctly separated, with no loops or crossovers?	-
Are the cables' load relieved?	-
Have the cables been correctly connected? Compare with the connection schematic on the terminals or see Fig. 5.	See connection schematic on the housing
Are all terminal screws tightened? Is the cable or conduit entry sealed? Is the housing cover screwed tight?	Visual check

5 Operation

5.1 Display and operating elements

5.1.1 Display indication

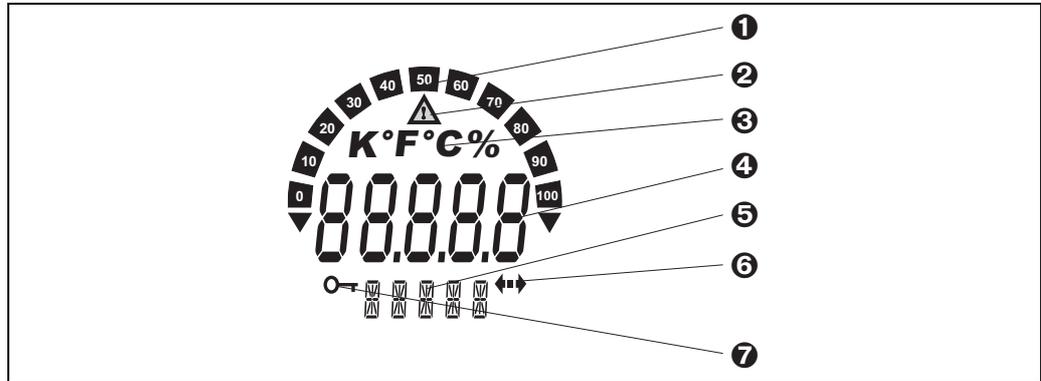


Fig. 7: LC display in the field transmitter (illuminated, can be plugged-in in 90° steps)

5.1.2 Display icons

Pos. no.	Function	Description
1	Bargraph display	In 10% steps with overrange and underrange marks. The bargraph display flashes when an error occurs.
2	Display 'Warning'	This display mode appears when an error occurs or a warning is given
3	Engineering unit display K, °F, °C or %	Engineering unit for the measured value being displayed
4	Measured value display (0.81" / 20.5 mm character size)	Measured value display. If a warning is present this display alternates between the measured value and the warning code. In the event of an error, the error code is displayed instead of the measured value.
5	Status and information display	Display of which value is being indicated on the display. On PV a customer specific text can be entered. On warning, the display shows the warning code as well as "WARN". On faults the display shows "ALARM".
6	Display "Communication"	The communication icon appears on read or write access using the HART® protocol
7	Display "Configuration locked"	If the software or hardware setup/configuration is locked, the "Configuration locked" icon appears.

5.2 Local operation

5.2.1 Setup of the hardware

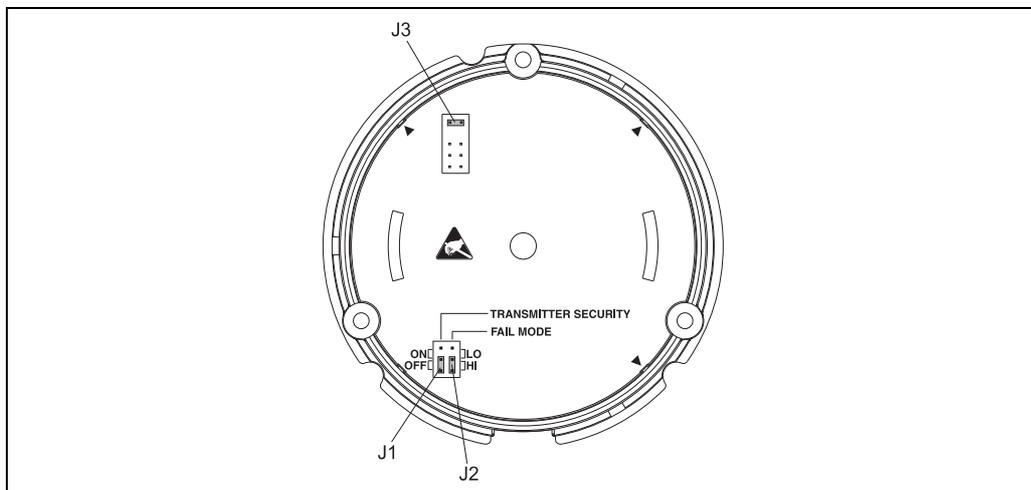


Fig. 8: Hardware setup using jumpers J1, J2 and J3



ESD - Electrostatic discharge

Protect the terminals from electrostatic discharge. Failure to observe this may result in destruction of parts of the electronics.

Jumpers J1, J2 and J3 for the hardware setup can be found in the electronic chamber. In order to set the jumper, open the electronics chamber screwed cover (opposite the connection chamber cover) and if necessary pull off the display.

Setup or configuration hardware lock using jumper J1

TRANSMITTER SECURITY	
ON	Setup/configuration locked
OFF	Setup/configuration unlocked

The hardware setup/configuration lock has priority over the software setup.

Setup hardware fault conditioning using jumper J2

FAILURE MODE	
LO	$\leq 3.6 \text{ mA}$
HI	$\geq 21.0 \text{ mA}$

The failure mode conditioning setup using the jumper is only active when the microcontroller fails.



Please check that the hardware and software failure mode conditioning correspond with each other.

Hardware setup using jumper J3 (only for units without display)

Using jumper 3 the minimum operating voltage can be reduced from 11 V to 8 V.

5.3 Communication using the HART[®] protocol

The setup and measured value read out of the measuring device is done using the HART[®] protocol. The digital communication is done using the 4 to 20 mA current output HART[®] (see Figs. 5 and 6). There are a number of possible setup methods available to the user:

- Operation using the universal handheld module "HART[®] Communicator DXR275/375".
- Operation using a PC combined with Endress+Hauser operating software, e.g. 'FieldCare' or 'ReadWin[®] 2000' as well as a HART[®] modem, e.g. 'Commubox FXA191'.
- Operating programs of other manufacturers ('AMS', Fisher Rosemount; 'SIMATIC PDM', Siemens).



If communication errors occur in the Microsoft[®] Windows NT[®] Version 4.0 and Windows[®] 2000 operating systems the following measure is to be taken:
Switch off setting "FIFO active".

In order to do this follow these steps.

1. On Windows NT[®] Version 4.0:
Select the menu point "COM-Port" following using the menu "START" à "SETTINGS" à "SYSTEM CONTROL" à "CONNECTIONS". Using the menu string "SETTINGS" à "EXPANDED" switch the command "FIFO active" off. Now restart the PC.
2. For Windows[®] 2000 and Windows[®] XP (classic category view):
Select "Expanded settings for COM1" using the menu "START" à "SETTINGS" à "SYSTEM CONTROL" à "SYSTEM" à "HARDWARE" à "UNIT MANAGER" à "CONNECTIONS" (COM and LPT)' à "COMMUNICATION CONNECTION(COM1)" à "CONNECTION SETTINGS" à "EXPANDED". Deactivate the "Use FIFO buffer". Now restart the PC.

5.3.1 HART® Communicator DXR275/375



With the HART® handheld module, all device functions are selected by means of various menu levels with the aid of the function matrix (see Fig.). All the device functions are explained in chapter 6.4.1 "Description of Device Functions".

Procedure:

1. Switch on the handheld module:
 - Measuring device not yet connected. The HART® main menu appears. This menu level appears for every HART® programming, i.e. irrespective of the measuring device type. Information on off-line configuration can be found in the Operating Instructions of the "Communicator DXR275/375" handheld module.
 - Measuring device is already connected. The 1st menu level of the device function matrix appears directly (see Fig. 9). All the functions accessible under HART® are systematically arranged in this matrix.
2. Select the function group (e.g. Sensor 1) and then the desired function, e.g. "Sensor type 1".
3. Enter type or change the setting. Then confirm with the function key F4 "Enter".
4. "SEND" appears via the function key "F2". Pressing the F2 key transfers all the values entered with the handheld module to the device measuring system.
5. With the "F3" function key HOME, you return to the 1st menu level.



- With the HART® handheld module, all parameters can be read and programming is disabled. However, you can enable the HART® function matrix by entering 261 in the SECURITY LOCKING function. The enable status is retained even after a power failure. Delete the release (or unlock) code 261 to lock the HART® function matrix again.
- Detailed information can be found in the HART® instruction manual in the handheld module transport pouch.


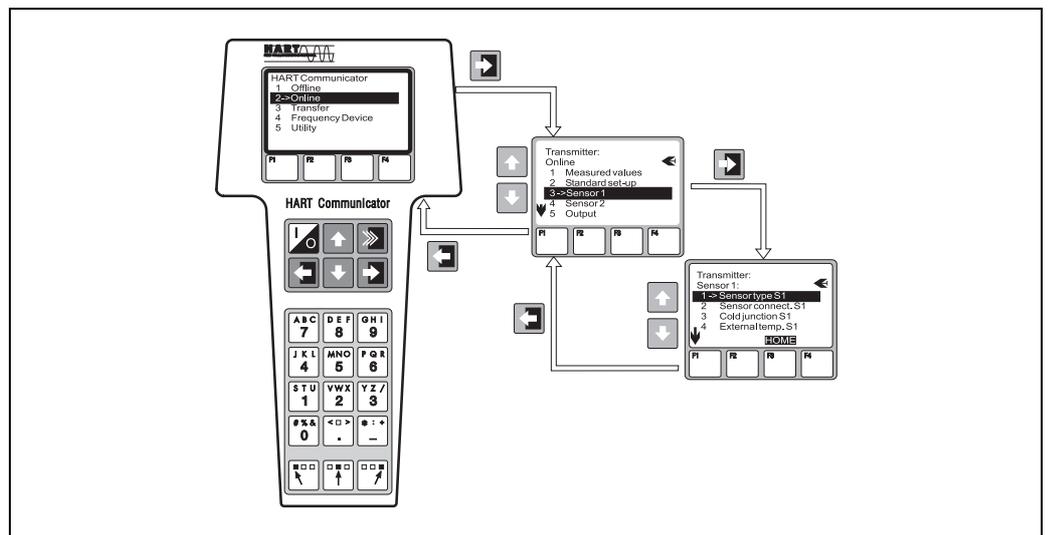


Fig. 9: Configuration at the handheld module, using 'Sensor input' as an example

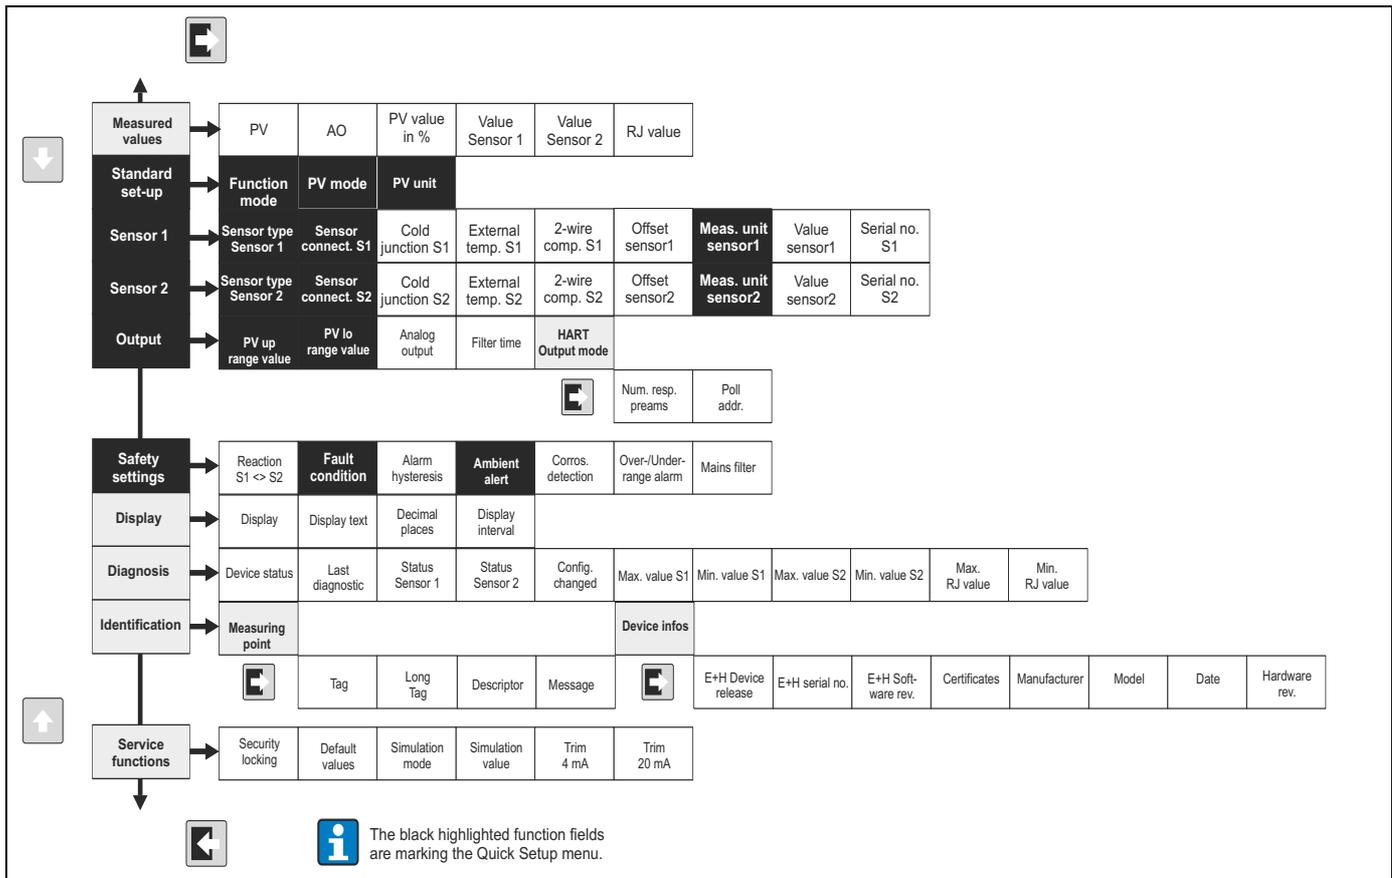

HART® function matrix

5.3.2 FieldCare

FieldCare is a universally applicable service and configuration software based on FDT/DTM technology. Connection is established by means of a HART® modem, e.g. Commubox FXA191. Detailed information is provided in the installation instructions of the FieldCare configuration software (see chapter 'Documentation'). The DTMs available for the device also allow operation by means of operating programs of other manufacturers that support FDT/DTM technology.

5.3.3 ReadWin® 2000

ReadWin® 2000 is a universally applicable service and configuration software. Connection is made using a HART® modem, e.g. Commubox FXA191. The operating software offers the user the following possibilities:

- Setup device functions
- Measured value visualization
- Device parameter data storage
- Measuring point documentation

NOTICE

Analog output

- The analog output is undefined when downloading the device function parameters from ReadWin® 2000 to the device.

Further in-depth information on operation via ReadWin® 2000 can be found in the online documentation of the software. ReadWin® 2000 can be downloaded free of charge from the following address:

www.endress.com/Readwin

5.3.4 Command classification in the HART® protocol

The HART® protocol makes it possible for configuration and diagnostic purposes to transmit measured and device data between the HART® master and the respective field device. HART® masters such as the handheld module or PC-based operating programs (e.g. FieldCare) require so-called device description files (DD = device descriptions, DTM), these make it possible to access all information in a HART® device. Transmission of such information is done exclusively using "commands".

There are three command classifications:

- Universal commands

Universal commands are supported and used by all HART® devices. Combined are for example the following functionality:

- Recognizing HART® devices
- Readout of digital measured values

- Common practice commands:

These general commands offer functions that are supported or used by some but not all field devices.

- Device specific commands

These commands enable access to device specific functions that are not HART® standardized. Such commands access, among other things, individual field device information.

Chapter 6.4.2 contains a list of all HART® commands supported.

6 Commissioning

6.1 Installation check

Before commissioning the measurement point make sure that all final checks have been carried out:

- Checklist "Installation check"
- "Connection check"

6.2 Switch on the device

Once the power has been connected, the field transmitter is operational.

6.3 Quick Setup

Using the Quick Setup the operator is led through all the most important unit functions, which must be set up for standard measurement operation of the unit.

Standard setup			
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375 (Symbol 7), Commuwin II with Matrix address	ReadWin® 2000	7/FieldCare	CW II-Matrix
Function mode	+	+	V1H1
PV mode	+	+	V1H2
PV unit	+	+	V1H3
Sensor 1			
Sensor type	+	+	V3H0
Sensor connection	+	+	V3H1
Measuring unit	+	+	V3H6
Sensor 2			
Sensor type	+	+	V4H0
Sensor connection	+	+	V4H1
Measuring unit	+	+	V4H6
Output			
PV lower range value	+	+	V1H4
PV upper range value	+	+	V1H5
Safety settings			
Fault condition	+	+	V1H8
Ambient alert	+	+	V2H2

6.4 Device configuration

6.4.1 Description of device functions

All parameters that can be read out and setup for the configuration of the temperature transmitter are listed and described in the following tables. The menu structures in the ReadWin® 2000 PC configuration software and in the HART® handheld module DXR275/375 are shown in the following tables.



Factory default setup is shown in bold text.

Function group STANDARD SETTINGS				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Function mode	Selection of device function <ul style="list-style-type: none"> ▪ One sensor input ▪ Two sensor inputs Note! Selection only active on two sensor input device.	+	+	V1H1
PV mode	For selecting the calculation function of the PV (PV = primary value). The PV is shown linear at the analog output. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PV = Sens1 Sensor 1 is the primary value (PV) ▪ PV = Sens2 Sensor 2 is the primary value (PV) ▪ PV = Sens1-Sens2 Difference ▪ PV = (Sens1 + Sens2)/2 Average of sensor 1 and 2 ▪ PV = Sens1 (or Sens2) backup Sensor 2 becomes PV if sensor 1 fails. An error signal is not output. If the active backup = switch to redundant sensor, the display shows the "Caution" icon, the corresponding error number (see chapter 9) and the text 'back'. ▪ PV = Sens2 (or Sens1) backup Sensor 1 becomes PV if sensor 2 fails. ▪ PV = Sens1 (Sens2, if Sens1 > T) If temperature T is overshoot at sensor 1, the measuring temperature of sensor 2 becomes the PV. The system switches back to sensor 1 if the measuring temperature at sensor 1 is at least 3.6 °F (2 °C) below T. S1 or S2 appears on the display to indicate which sensor is currently active. The temperature-dependent switchover means that 2 sensors can be combined, which each have certain advantages in different temperature ranges. Note! Selection only active on "Function - Two sensor inputs".	+	+	V1H2
		≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
		≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
		≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Temperature T	Switch to sensor 2 Entry only relevant if PV mode is 'PV = Sens1 (Sens2, if Sens1 > T)' Note! Selection only active on "Function - Two sensor inputs".	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
PV unit	Input for PV unit Input: °C, F, K, R, mV or Ω Note! The setting PV unit has priority, the selection list of the sensor type is shown independently from the PV unit.	+	+	V1H3



The sensor inputs (≥ SW 01.03.00) are no longer available in the Commuwin II PC configuration software.

Function group SENSOR 1							
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address					ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Sensor type	Sensor type	Lower range value	Upper range value	min. range	+	+	V3H0
IEC 751	Pt100	-328°F (-200 °C)	1562 °F (850 °C)	18 °F (10 °C)	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
	Pt200	-328°F (-200 °C)	1562 °F (850 °C)	18 °F (10 °C)			
JIS	Pt100	-328°F (-200 °C)	1200 °F (649 °C)	18 °F (10 °C)			
IEC 751	Pt500	-328°F (-200 °C)	482 °F (250 °C)	18 °F (10 °C)			
	Pt1000	-328°F (-200 °C)	482 °F (250 °C)	18 °F (10 °C)			
	Ni100	-76 °F (-60 °C)	482 °F (250 °C)	18 °F (10 °C)			
	Ni1000	-76 °F (-60 °C)	302 °F (150 °C)	18 °F (10 °C)			
Edison Copper Winding No. 15	Cu10	-148 °F (-100 °C)	500 °F (260 °C)	18 °F (10 °C)	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
	Pt100	-148 °F (-100 °C)	1292 °F (700 °C)	18 °F (10 °C)	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
SAMA	Ni120	-94 °F (-70 °C)	518 °F (270 °C)	18 °F (10 °C)	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Edison Curve No. 7	Pt50	-328°F (-200 °C)	2012 °F (1100 °C)	18 °F (10 °C)	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
	Pt100	-328°F (-200 °C)	°C)	18 °F (10 °C)			
GOST	Cu50	-328°F (-200 °C)	1562 °F (850 °C)	18 °F (10 °C)			
	Cu100	-328°F (-200 °C)	392 °F (200 °C)	18 °F (10 °C)			
	Polynomial RTD	-328°F (-200 °C)		18 °F (10 °C)	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
	Callendar - van Dusen (Pt100)	-328°F (-200 °C)	1562 °F (850 °C)	18 °F (10 °C)			
	TC Type B	32 °F (0 °C)		900 °F (500 °C)			
	TC Type C	32 °F (0 °C)	3308 °F (1820 °C)	900 °F (500 °C)			
	TC Type D	32 °F (0 °C)	°C)	900 °F (500 °C)			
	TC Type E	-454 °F (-270 °C)	4208 °F (2320 °C)	90 °F (50 °C)			
	TC Type J	-346 °F (-210 °C)	°C)	90 °F (50 °C)			
	TC Type K	-454 °F (-270 °C)	4523 °F (2495 °C)	90 °F (50 °C)			
	TC Type L	-328°F (-200 °C)	°C)	90 °F (50 °C)			
	TC Type N	-454 °F (-270 °C)	1832 °F (1000 °C)	90 °F (50 °C)			
	TC Type R	-58 °F (-50 °C)	°C)	900 °F (500 °C)			
	TC Type S	-58 °F (-50 °C)	2192 °F (1200 °C)	900 °F (500 °C)			
	TC Type T	-454 °F (-270 °C)	°C)	90 °F (50 °C)			
	TC Type U	-328°F (-200 °C)	2501 °F (1372 °C)	90 °F (50 °C)			
	10 to 400 Ω	10 Ω	°C)	10 Ω			
	10 to 2000 Ω	10 Ω	1652 °F (900 °C)	100 Ω			
	-20 to 100 mV	-20 mV	°C)	5 mV			
			2372 °F (1300 °C)				
			3214 °F (1768 °C)				
			3214 °F (1768 °C)				
			752 °F (400 °C)				
			1112 °F (600 °C)				
			400 Ω				
			2000 Ω				
			100 mV				
Specific linearization and sensor matching							
Selecting the sensor types 'Callendar-van-Dusen' or 'Polynomial RTD' improves the accuracy of the system or defines user-specific linearization of resistance thermometers. A detailed description of the 'Callendar-van-Dusen' method and 'Polynomial RTD' linearization is provided in the Appendix to these Operating Instructions.							

Function group SENSOR 1				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
	The selection list of the sensor type is displayed depending on the PV unit. Example: When selecting a resistance thermometer the PV unit must first be set to Ω . Sensor 1 has priority, sensor 2 setup is matched to the setup of sensor 1. Example: Sensor 1 is set up for a 4-wire connection, sensor 2 is set up for a 3-wire connection; there is an automatic change of sensor 2 to a type K thermocouple.			
Sensor connection	Input of RTD connection mode. Input: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2-wire ▪ 3-wire ▪ 4-wire Function is only active on selection of a resistance thermometers (RTD) in the device function SENSOR TYPE (V3H0).	+	+	V3H1
Cold junction	Selection of the internal (Pt100) or an external comparison measurement point. Input: <ul style="list-style-type: none"> ▪ internal ▪ external Function is only active on selection of a thermocouple (TC) in the device function SENSOR TYPE (V3H0).	+	+	V3H2
External temperature	Input of the external comparison point measurement value. Input: -40.0 to 185.0 °F / -40.00 to 85.00 °C (°C, F, K) 32 °F (0 °C) Function is only active when "external" has been selected in the device function COLD JUNCTION (V3H2).	+	+	V3H3
2-wire compensation	Input of cable resistance compensation on a 2-wire RTD connection. Input: 0.00 to 30.00 Ω Function is only active when a 2-wire connection has been selected in the device function SENSOR CONNECTION (V3H1).	+	+	V3H4
Offset	Input of the zero point correction (offset). Input: -18.00 to 18.00 °F (-10.00 to 10.00 °C) 32.0 °F (0.00 °C)	+	+	V3H5
Measurement unit	Display of measurement unit. Sensor 1 unit = PV unit	+	+	V3H6
Serial no. sensor	Input of the serial number of the sensor connected to this sensor input.	+	+	V3H7

Function group SENSOR 2 (only on a device with 2 sensor inputs)				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Sensor type	See Function group SENSOR 1 Sensor 1 has priority, sensor 2 setup is matched to the setup of sensor 1. Example: Sensor 1 is set up for a 4-wire connection, sensor 2 is set up for a 3-wire connection; there is an automatic change of sensor 2 to a type K thermocouple.	+	+	V4H0
Sensor connection	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H1

Function group SENSOR 2 (only on a device with 2 sensor inputs)				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Cold junction	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H2
External temperature	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H3
2-wire compensation	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H4
Offset	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H5
Measurement unit	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H6
Serial no. sensor	See Function group SENSOR 1	+	+	V4H7

Function group OUTPUT				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
PV lower range value	Input of 4 mA value. Input: Limitation values see device function SENSOR TYPE 1/2. 32 °F (0 °C)	+	+	V1H4
PV upper range value	Input of 20 mA value. Input: Limitation values see device function SENSOR TYPE 1/2. 212 °F (100 °C)	+	+	V1H5
Analog output	Input of the standard (4 to 20 mA) or inverse (20 to 4 mA) current output signal. Input: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 to 20 mA ▪ 20 to 4 mA 	+	+	V1H6
Filter	Selection of the digital filter 1. order (filter time constant). Input: 0 to 60 s	+	+	V1H7
HART Output/Multidrop	Preamble	-	+	HART Server
	Device address			

Function group SAFETY SETTINGS				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Drift alert mode	<p>Definition of the behavior if measured values for sensors 1 and 2 deviate from one another.</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ off ▪ Warning ▪ Alarm <p>Warning: The 'Caution' icon becomes active on the display. A warning is transmitted via the HART® protocol.</p> <p>Alarm: The 'Caution' icon becomes active on the display. The device switches to error signal.</p>	+	+	V2H0
Drift mode	<p>Drift. No input necessary if the drift alert mode = off.</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Larger Alarm/warning if absolute amount for difference between sensor 1 - sensor 2 overshoots a defined limit value (see drift alert value). Larger is the standard value for device versions < SW 01.03.00 in which the parameter is not available. ▪ Smaller Alarm/warning if absolute amount for difference between sensor 1 - sensor 2 undershoots a defined limit value (see drift alert value). 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Drift alert value	<p>No input necessary if the drift alert mode = off.</p> <p>Input of the limit value for the drift alert or warning. Depending on the 'Drift mode' function, the drift alert or warning is active in the event of overshoot or undershoot.</p> <p>Input: 0 to 999 1830.2 °F (999 °C)</p>	+	+	V2H1
Fault condition	<p>Input of the output signal on sensor rupture or short circuit.</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ max (≥ 21.0 mA) ▪ min (≤ 3.6 mA) 	+	+	V1H8
Error current specification	<p>Input only possible if fault condition = max</p> <p>Input: 21.6 to 23 mA 21.7 mA</p>	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Alarm hysteresis	<p>Transient alarms are suppressed at the analog output (e.g. caused by electrostatic discharge).</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 s ▪ 2 s ▪ 5 s <p>In the time entered, the last measured value before the alarm is output. If the error is still present after this period, an alarm is signalled.</p>	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Ambient alert	<p>An alarm for overshooting/undershooting of permitted ambient temperature is deactivated here.</p> <p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ on ▪ off <p>If the ambient temperature alarm is deactivated then the unit will not go into alarm but will transmit a warning. Change is the responsibility of the user.</p>	+	+	V2H2

Function group SAFETY SETTINGS				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Corrosion detection	<p>Sensor connection cable corrosion can lead to false measured value readings. Therefore our unit offers the possibility to recognize any corrosion before the measured values are affected. (see chapter 9.2.1).</p> <p>There are 2 different steps selectable dependent on the application requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ off (warning output just before reaching the alarm set point. This allows for preventative maintenance/trouble-shooting to be done.) ▪ on (no warning, immediate alarm) 	+	+	V2H4
Alarm for undershooting/overshooting	<p>Input:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off If the measuring range is undershot or overshoot, the output signal is temperature-linear up to 3.8 mA or 20.5 mA and remains at these values (as per NAMUR NE43). ▪ On An error is signalled if the measured temperature corresponds to an output value < 3.8 mA or > 20.5 mA, (see 'Fault condition'). 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Mains filter	<p>Selection of mains filter</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 Hz ▪ 60 Hz (For North American region 60 Hz is default) 	+	+	V2H3

Function group DISPLAY				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Display	<p>Activating the values to be shown on the device display:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Display: PV (DXR,CW=1) ▪ Display: Sensor 1 value (DXR,CW=2) ▪ Display: Sensor 2 value (DXR,CW=4) ▪ Display: RJ value (DXR,CW=8) ▪ Display Analog output value (DXR,CW=16) ▪ Display: Status (DXR,CW=32) ▪ Display: Time 2s (DXR,CW=0) 4s (DXR,CW=64) 6s (DXR,CW=128) 8s (DXR,CW=192) ▪ Display: percentage value (on/off) off (DXR,CW=0) Primary value (PV) is displayed as a percentage. on (DXR,CW=64) 	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>< SW 01.03.00</p> <p>≥ SW 01.03.00</p>	<p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>+</p> <p>< SW 01.03.00</p> <p>≥ SW 01.03.00</p>	<p>V6H0</p> <p>V6H0</p> <p>V6H0</p> <p>V6H0</p> <p>V6H0</p> <p>V6H0</p> <p>< SW 01.03.00</p> <p>-</p>
	<p>In order to activate the values to be shown in the device display using Commuwin II and HART® handheld module DXR275/375: Add (DXR,CW=x) of the values to be displayed and enter the sum.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Display: time (2s, 4s, 6s, 8s) ▪ Display: figures after decimal point (0,1,2) ▪ Display PV text (customer specific text, 8 characters) 	<p>≥ SW 01.03.00</p> <p>≥ SW 01.03.00</p> <p>+</p>	<p>≥ SW 01.03.00</p> <p>≥ SW 01.03.00</p> <p>+</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>V6H1</p>

Function group DIAGNOSTICS				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Diagnostics	Display of information required for device diagnostics. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Device status or error code (See chapter 9.2 "Error messages") ▪ Last error code (status) or previous error code (See chapter 9.2 "Error messages") ▪ Status sensor 1 (0 = no error; 0 ≠ error) ▪ Status sensor 2 (0 = no error; 0 ≠ error) ▪ Configuration changed 	+	+	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V9H0 ▪ V9H1 ▪ V0H4 ▪ V0H6 ▪ V9H2
Diagnostics	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Static revision The "Static revision" is increased on every parameter change. This is for compliance to 21 CFR Part 11, showing that no further parameter changes have been made. ▪ Sensor 1 max. value ▪ Sensor 1 min. value ▪ Sensor 2 max. value ▪ Sensor 2 min. value ▪ RJ max. value ▪ RJ min. value Display of the maximum process value. The process value will be accepted after starting the measurement. Display of the minimum process value. The process value will be accepted after starting the measurement. Display of the maximum and minimum measured temperatures of the internal Pt100 DIN B comparison measurement point. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximum process value is changed to the actual process value on write access. On reset to factory default value the default value is entered -10000. ▪ Minimum process value is changed to the actual process value on write access. On reset to factory default value the default value is entered +10000. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> ▪ V9H3 ▪ V8H0 ▪ V8H1 ▪ V8H2 ▪ V8H3 ▪ V8H4 ▪ V8H5

Function group IDENTIFICATION				
Available in ReadWin® 2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Measuring point Input and display of the information relating to the measuring point identification				
Measuring point TAG	Input: 8 characters	+	+	VAH0
Description	Input: 16 characters	+	+	VAH1
Message	Input: 32 characters	-	+	
Device information Display of the information relating to the device identification				
Commuwin device version	Special Commuwin device version, e.g.: 8010 means Version 1.0	-	-	VAH3
Device release	Display of device release	-	+	VAH2
Serial number	11 digit display of the Endress+Hauser device serial number (equal to that on the legend plate).	+	+	VAH4

Function group IDENTIFICATION				
Available in ReadWin®2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Software version	Display of the software version	+	+	VAH6
Hardware version	Display of the hardware version	+	+	VAH7
Certificates	Display of device approvals	-	+	
Device Display of the information relating to the HART® device identification				
Manufacturer	Manufacturer's identification character: Endress+Hauser (=17)	-	+	-
Device type	Device type identification: TMT162	-	+	-
Date	Individual use of this parameter	-	+	-
Hardware revision	Revisions of the device's electronic components	-	+	-

Function group SERVICE FUNCTIONS				
Available in ReadWin®2000, HART® handheld module DXR 275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
Security locking	Set-up release code. Input: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lock = 0 ▪ Release (unlock) = 261 	+	+	V9H6
Reset to default	Reset to factory default values. Input: 162 0	+	+	V9H5
Output simulation	Activate simulation mode. Input: <ul style="list-style-type: none"> ▪ OFF ▪ ON 	+	+	V9H7
Simulation value	Input of the simulation value (current). Input: 3.58 to 23 mA as of SW version 01.03.00. To SW version 01.03.00 21.7 mA.	+	+	V9H8
User calibration (trim) analog output	For changing the 4 or 20 mA value by ± 0.150 mA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Trimming 4 mA ▪ Trimming 20 mA 	\geq SW 01.03.00	\geq SW 01.03.00	-

Function group MEASURED VALUES				
Available in ReadWin®2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
PV	PV value	+	+	VOH0

Function group MEASURED VALUES				
Available in ReadWin®2000, HART® handheld module DXR275/375, Commuwin II with Matrix address		ReadWin®2000	DXR275/375, FieldCare	CW II-Matrix
AO	PV value in mA	-	+	VOH1
PV %	PV value in %	-	+	VOH2
Sensor 1	Sensor 1 process value	-	+	VOH3
Sensor 2	Sensor 2 process value	-	+	VOH5
Internal temperature (RJ value)	Internal temperature of the device (RJ value)	-	+	VOH7

6.4.2 Supported HART® commands

r = read access, w = write access

No.	Description	Access
Universal Commands		
00	Read unique identifier	r
01	Read primary variable	r
02	Read p.v. current and percent of range	r
03	Read dynamic variables and p.v. current	r
06	Write polling address	w
11	Read unique identifier associated with tag	r
12	Read message	r
13	Read tag, descriptor, date	r
14	Read primary variable sensor information	r
15	Read primary variable output information	r
16	Read final assembly number	r
17	Write message	w
18	Write tag, descriptor, date	w
19	Write final assembly number	w
Common practice		
34	Write primary variable damping value	w
35	Write primary variable range values	w
38	Reset configuration changed flag	w
40	Enter/exit fixed primary variable current mode	w
42	Perform master reset	w
44	Write primary variable units	w
48	Read additional device status	r
59	Write number of response preambles	w
Device / E+H specific		
144	Read matrix parameter	r
145	Write matrix parameter	w
231	Check Device Status	r

■ HART® command No. 48 (HART-Cmd #48)

Apart from the response code and the device status byte, the field transmitter calls up a detailed diagnosis by means of Cmd #48. This diagnosis is 8 bytes long.

Byte	Contents	Meaning
0	Overall device status	0 x 01 reserved 0 x 02 reserved 0 x 04 reserved 0 x 08 reserved 0 x 10 reserved 0 x 20 reserved 0 x 40 global bit for a warning 0 x 80 global bit for an error
1		0 x 01 information: device starting 0 x 02 information: device in Multidrop mode 0 x 04 error: supply voltage too low 0 x 08 error: measured value range undershoot 0 x 10 error: measured value range overshoot 0 x 20 warning: sensor drift detected 0 x 40 reserved 0 x 80 reserved
2		0 x 01 warning: backup switched on 0 x 02 information: maintenance necessary 0 x 04 information: drift too small/large 0 x 08 information: corrosion at terminals 0 x 10 information: ambient temperature too high/low 0 x 20 information: output current at fixed value 0 x 40 information: no LCD connected or LCD error 0 x 80 information: upload/download active
3		0 x 01 error: EEPROM 0 x 02 error: ADC 0 x 04 error: channel 1 0 x 08 error: channel 2 0 x 10 error: comparison measurement point 0 x 20 error: HART ASIC 0 x 40 warning: measured value range undershoot 0 x 80 warning: measured value range overshoot
4	Status channel 1	0 x 01 warning corrosion 0 x 02 corrosion 0 x 04 sensor rupture 0 x 08 sensor short circuit 0 x 10 range undershoot 0 x 20 range overshoot 0 x 40 channel not operational 0 x 80 error A/D conversion
5	Status channel 2	See channel 1
6	Extended device status	0 x 01 maintenance necessary 0 x 02 warnings / error present
7	Device operating mode	Always 0



The Fieldgate FXA520 system components from Endress+Hauser allow the remote interrogation, remote diagnosis and remote configuration of connected HART® devices, e.g. user is automatically notified by e-mail or text message. The device evaluates the first 4 bytes of HART-Cmd #48 for diagnosis purposes.

■ HART® command No. 231 (HART-Cmd #231)

The classified diagnosis of the device can be checked by means of this command. Fault classes according to GMA VDE NAMUR 2650 guidelines:

Byte	Contents	Meaning
1	Information acc. to GMA VDE NAMUR 2650	0x01 -F- Fault 0x02 -C- Device in service mode 0x03 -M- Maintenance required 0x04 -S- Out of specification
2+3	Device error messages, see section 9.2	

Fault classification see Chapter Error messages.



The intelligent active barrier with HART® diagnosis from Endress+Hauser communicates cyclically with connected HART® devices and signals diagnosis information via a switching contact.

7 Maintenance

In general, no specific maintenance is required for this device.

8 Accessories

If ordering accessories, please specify the serial number of the unit!

Type	Description	Order code (International)	Order code (North American region)
Blanks (blind)	▪ M20x1.5 EEx-d/XP	51004489	-
	▪ G ½" EEx-d/XP	51004916	-
	▪ NPT ½" Aluminum	51004490	-
	▪ NPT ½" V4A	51006888	-
Cable glands	▪ M20x1.5 cable entry for 1 sensor	51004949	-
	▪ NPT ½" cable gland 2 x D0.5 cables for 2 sensors	51004654	TMT162A-MB
	▪ M20x1.5 cable gland 2 x D0.5 cables for 2 sensors	51004653	
Adapter	M20x1.5/NPT ½" cable entry	51004387	-
Wall and stand pipe mounting brackets	▪ Stainless steel wall/tube 2"	51004823	TMT162A-MA
	▪ Stainless steel tube 2" V4A	51006412	TMT162A-MD
Surge arrester HAW569	M20x1.5 threaded connection; suitable for HART®, FF and PA fieldbus connection Order code: HAW569-A11A for Non-hazardous area Order code: HAW569-B11A for hazardous area ATEX 2(1)G EEx ia IIC (More technical data see Technical Information: TI103R/09/en)		

9 Trouble-shooting

9.1 Trouble-shooting instructions

If faults occur after commissioning or during measurement always start any fault-finding sequence using the following checklists. The user is guided to the possible fault cause and its removal by question and answer.

9.2 Error messages

Fault code	Cause	Action/Remedy	Mode ¹⁾
0	No fault, warning	-	-
10	Hardware fault (device defective)	Replace device	F
13	Reference measurement point defective	Replace device	F
15	EEPROM defective	Replace device	F
16	A/D convertor defective	Replace device	F
17	Ambient temperature limit exceeded	Electronics possibly damaged due to exceeding the ambient temperature range, return electronics to manufacturer for check	O, F
19	Supply voltage too low	Check supply voltage; check connection wires for corrosion	F
50	Sensor 1 open circuit	Monitor sensor 1	*
51	Sensor 1 short circuit	Monitor sensor 1	*
52	Sensor 1 corrosion	Monitor sensor 1	*
53	Outside sensor range	Incorrect sensor type 1 for application	*
60	Sensor 2 open circuit	Monitor sensor 2	*
61	Sensor 2 short circuit	Monitor sensor 2	*
62	Sensor 2 corrosion	Monitor sensor 2	*
63	Outside sensor range	Incorrect sensor type 2 for application	*
70	Drift alarm	Drift limit exceeded, check sensor	F
81	Alarm: measuring range undershoot	Measuring range poss. set too small	F
82	Alarm: measuring range overshoot	Measuring range poss. set too small	F
106	Warning: Up/download active	-	C
107	Warning: Output simulation active	Deactivate output simulation	C
201	Warning: Measured value too small	PV change lower range starting point	M
202	Warning: Measured value too high	PV change upper range end point	M
203	Warning: Ambient temperature limit exceeded	Electronics possibly damaged due to exceeding the ambient temperature range, return electronics to manufacturer for check	O
204	Drift warning	Drift limit exceeded, check sensor	M
205	Warning: Sensor backup activated	Monitor sensor	M

Fault code	Cause	Action/Remedy	Mode ¹⁾
206	Warning: Sensor 1 corrosion	Monitor sensor 1	M
207	Warning: Sensor 2 corrosion	Monitor sensor 2	M
208	Unit reset to factory default values	-	0
209	Device initialization	-	0
+1000	Other faults active	Remove displayed faults	

- 1) The modes have the following meaning: F: Fault, C: Device in service mode, M: Maintenance required, S: Out of specification, *: depends on mode (F or M). See also section 6.4.2 Supported HART[®] commands.



If more than one fault is active, then the fault with the highest priority will be displayed. Once this fault has been remedied the next fault is displayed! Multiple fault occurrences can be recognized by an "Offset" of 1000.

Unit reaction to sensor faults

	PV = SV1 (2 Sensor inputs)	PV = SV1 - SV2 (Differential)	PV = (SV1+SV2)/2 (Average value)	PV = SV1 (or SV2) (Sensor back-up)
S1 defective	Fault	Fault	Fault	Warning
S2 defective	Warning	Fault	Fault	Warning
S1 and S2 defective	Fault	Fault	Fault	Fault
Drift alarm (IS1-S2I > limit value)	-	Fault	Fault	Fault
Drift warning (IS1-S2I > limit value)	-	Warning	Warning	Warning

The icon "Warning" and error code appear in the display on warnings and errors. On error, the bargraph in the display also flashes - instead of the measured value only the error code is displayed. (See also chapter 5.2).

9.2.1 Corrosion detection



Corrosion detection only for RTD 4-wire connection.

Sensor connection cable corrosion can lead to false measured value readings. Therefore our unit offers the possibility to recognize any corrosion before the measured values are affected.

There are 2 different steps selectable dependent on the application requirements:

- **off** (warning output just before reaching the alarm set point. This allows preventative maintenance/trouble-shooting to be done).
- **on** (no warning, immediate alarm)

The following table shows the reaction of the device on sensor cable connection resistance change. These also indicate the reaction dependent on the parameter selection on/off.

RTD ¹⁾	< ≈ 2 kΩ	2 kΩ ≈ < x < ≈ 3 kΩ	> ≈ 3 kΩ
off	---	WARNING	ALARM
on	---	ALARM	ALARM

- 1) Pt100 = 100 Ω at 0 °C (32 °F), Pt1000 = 1000 Ω at 0 °C (32 °F)

TC	< ≈ 10 kΩ	10 kΩ ≈ < x < ≈ 15 kΩ	> ≈ 15 kΩ
off	---	WARNING ¹⁾	ALARM
on	---	ALARM	ALARM

1) On very high ambient temperatures a 3 x measured value deviation from the specification is possible.

The sensor resistance can influence the resistance shown in the tables. On simultaneous increase of all sensor connection cable resistances the values indicated in the tables can be divided by two.

In corrosion detection it has been assumed that this is a slow process with a continuous increase in resistance.

9.2.2 Monitoring the supply voltage

If the required supply voltage is undershot, the analog output value drops ≤ 3.6 mA for approx. 3 s. Error code 19 appears on the display. Afterwards, the device tries to output the normal analog output value again. If the supply voltage remains too low, the analog output value drops again

to ≤ 3.6 mA. This prevents the device from continuously outputting an incorrect analog output value.

9.3 Application errors without messages

9.3.1 General application errors

Error	Cause	Action/Remedy
No communication	No power supply on the 2-wire circuit	Connect the cables correctly according to the connection schematic (polarity)
	250 Ω communication resistor is missing	See chapter 4.3.1 "HART® connection"
	Power supply too low (<10.5 V or 8 V without display with jumper J3)	Check power supply
	Defective interface cable	Check interface cable
	Defective interface	Check PC interface
	Defective device	Replace device

9.3.2 Application errors for RTD connection

Pt100/Pt500/Pt1000/Ni100

Error	Cause	Action/Remedy
Fault current (≤ 3.6 mA or ≥ 21 mA)	Defective sensor	Check sensor
	Incorrect connection of RTD	Connect cables correctly to terminal schematic
	Incorrect connection of the 2-wire cable	Connect cables correctly to terminal schematic (polarity)
	Faulty setup of the device (number of wire connections)	Change device function SENSOR CONNECTION
	Setup	Incorrect sensor type set up under device function SENSOR TYPE; correct setup to correct type
	Defective device	Replace device

Error	Cause	Action/Remedy
Measured value incorrect/ inaccurate	Faulty sensor installation	Install sensor correctly
	Heat conducted by sensor	Take note of sensor installation point
	Transmitter setup faulty (number of wires)	Change device function SENSOR CONNECTION
	Transmitter setup faulty (scale)	Change scale
	Incorrect RTD set up	Change device function SENSOR TYPE
	Sensor connection (2-wire)	Check sensor connection
	Sensor cable resistance (2-wire) not compensated	Compensate cable resistance
	Offset incorrectly set	Check offset


9.3.3 Application errors for TC connection

Error	Cause	Action/Remedy
Fault current (≤ 3.6 mA or ≥ 21 mA)	Incorrect connection of sensor	Connect cables correctly to terminal schematic (polarity)
	Defective sensor	Check sensor
	Setup	Incorrect sensor type set up under device function SENSOR TYPE; set up correct thermocouple
	Defective device	Replace device

Error	Cause	Action/Remedy
Measured value incorrect/ inaccurate	Faulty sensor installation	Install sensor correctly
	Heat conducted by sensor	Take note of sensor installation point
	Transmitter setup faulty (scale)	Change scale
	Incorrect TC setup	Change device function SENSOR TYPE
	Incorrect cold junction setup	See chapter "Description of device functions"
	Incorrect offset setup	Check offset

9.4 Spare parts

If ordering spare parts, please specify the serial number of the unit!

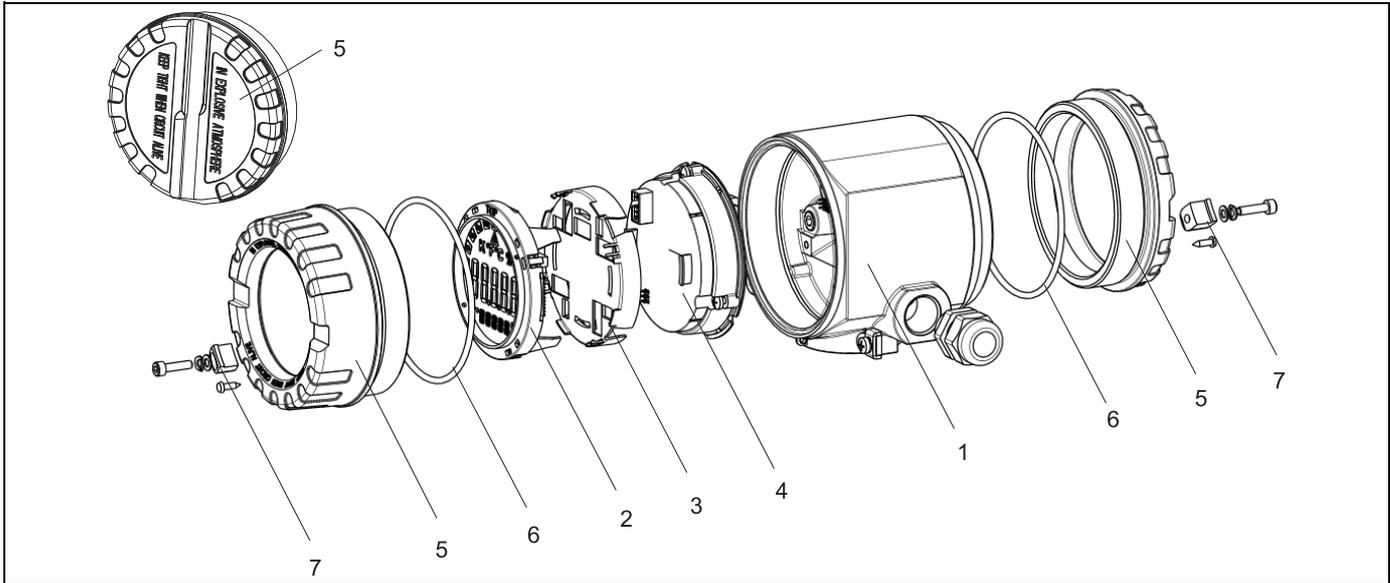

T09-TMT162ZZ-09-00-xx-xx-001

Housing	
	<p>Certification:</p> <p>A Non hazardous areas + ATEX Ex ia B ATEX Ex d</p> <p>Material:</p> <p>A Aluminum, HART B Stainless steel 316L, HART C T17, HART F Aluminum, FF G Stainless steel 316L, FF H T17, FF</p> <p>Cable entry:</p> <p>1 2 x thread NPT 1/2" + terminal block + 1 blanking plug 2 2 x thread M20x1.5 + terminal block + 1 blanking plug 4 2 x thread G1/2" + terminal block + 1 blanking plug</p> <p>Model:</p> <p>A Standard</p>
TMT162G-	A <= Order code

Electronics	
	<p>Certification:</p> <p>A Non hazardous areas B ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS</p> <p>Sensor input; communication:</p> <p>A 1x; HART B 2x; config. output sensor 1; HART C 2x; FF Rev. 1 D 2x; PA E 2x; FF Rev. 2</p> <p>Configuration:</p> <p>A 50 Hz line voltage filter B According to original order (specify serial no.) 50 Hz mains filter K 60 Hz line voltage filter L According to original order (specify serial no.) 60 Hz mains filter</p>
TMT162E-	<= Order code

Pos. no.	Order code	Spare part
2, 3	TMT162X-DA	Display HART + fitting kit + twist protection
2, 3	TMT162X-DB	Display PA/FF + fitting kit + twist protection
2, 3	TMT162X-DC	Display fitting kit + twist protection
5	TMT162X-HH	Housing cover blind, Alu Ex d, FM XP with O-ring, CSA XP only as cover of terminal part
5	TMT162X-HI	Housing cover blind, alu + O-ring
5	TMT162X-HK	Housing cover cpl.display, Alu Ex d + O-ring
5	TMT162X-HL	Housing cover cpl. display, alu + O-ring
5	TMT162X-HA	Housing cover blind stainl. st. 316L Ex d, ATEX Ex d, FM XP with O-ring, CSA XP only as cover of terminal part
5	TMT162X-HB	Housing cover blind stainl. st. 316L, with O-ring
5	TMT162X-HC	Housing cover cpl. display, Ex d, stainl. st. 316L, ATEX Ex d, FM XP, CSA XP, with O-ring
5	TMT162X-HD	Housing cover cpl. display, stainl. st. 316L with O-Ring
5	TMT162X-HE	Housing cover blind, T17 316L
5	TMT162X-HF	Housing cover cpl. display, polycarbonate T17, 316L
5	TMT162X-HG	Housing cover cpl. display, glass T17 316L
6	71158816	O-ring 88x3 EPDM70, PTFE coated
7	51004948	Cover latch spares kit field housing screw, washer, spring washer



Currently available accessories and spare parts for your product can be found online at: http://www.products.endress.com/spareparts_consumables
TMT162

9.5 Returns

The unit should be well packed, preferably in the original packaging when storing the unit for further use or returning it for repair. Repairs must only be done by the service organization of your supplier or by trained skilled personnel.

When returning the device for repair, please add a description of both the fault and the application. For USA and Canada please follow the Return Authorization Policy.

9.6 Disposal

The device contains electronic components and when being disposed of should be placed in the electronic waste. Please take note of any local waste disposal legislation when disposing of the device.

9.7 Software-/firmware history

Release software (SW)-/firmware (FW) version

The SW-/FW version indicates the device release history: XX.YY.ZZ (example 01.02.01).

- XX Change in the main version.
No longer compatible. Changes to device and Operating Instructions.
- YY Change in the functionality and operation.
Compatible. Changes to Operating Instructions.
- ZZ Debugging and internal modifications.
No changes to Operating Instructions.

SW-/FW-version, date	Operation, documentation	Modifications
01.01.00, 09/2002	Compatible with: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HART Communicator DXR275 (as of OS4.6) with DevRev1, DDRev 1 ▪ Readwin® 2000 version 1.9.1.1 ▪ Commuwin II (as of version 2.07.01-4) ▪ AMS (as of version 5.0) ▪ PDM (as of version 5.1) 	Original firmware
01.02.00, 12/2002	Compatible with: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Readwin® 2000 version 1.10.1.1 	Parameter for trimming 4 to 20 mA loop
01.03.00, 09/2004	Compatible with: <ul style="list-style-type: none"> ▪ HART Communicator DXR275 (from OS4.6) with DevRev 2, DDRev 1 ▪ HART Communicator DXR375 (from OS1.6) with DevRev 2, DDRev 1 ▪ Readwin® 2000 (as of version 1.16.2.0) ▪ AMS (as of version 5.0) ▪ PDM (as of version 5.1) ▪ FieldCare version as of 2.01.00 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Customer-specific linearization, sensor matching f. RTD sensors ▪ Callendar Van-Dusen coefficients for Pt100 ▪ New sensors: <ul style="list-style-type: none"> Pt100 SAMA ($\alpha = 0.003923$) Cu10 ($\alpha = 0.00427$) Pt200 IEC 751 ($\alpha = 0.00385$) Ni120 ($\alpha = 0.00672$) Pt50/100 GOST ($\alpha = 0.003911$) Cu50/100 GOST ($\alpha = 0.004278$) ▪ Adjustable error current value (between 21.6 and 23 mA) ▪ Measured value shown on display with unit % ▪ Adjustable number of figures after decimal point
01.03.01, 04/2005		New HART® command 231 and minor bugfixes
01.03.03, 12/2006		Internal SW modifications

10 Technical data

10.0.1 Input

Measured variable

Temperature (temperature linear transmission behavior), resistance and voltage

Measuring range

The transmitter monitors different measuring ranges depending on the sensor connection and input signals.

Type of input

Input	Designation	Measuring range limits	Min. span
Resistance thermometer (RTD) to IEC 60751 ($\alpha = 0.00385$) to JIS C1604-81 ($\alpha = 0.003916$) to DIN 43760 ($\alpha = 0.006180$) to Edison Copper Winding No. 15 ($\alpha = 0.004274$) to Edison Curve ($\alpha = 0.006720$) to GOST ($\alpha = 0.003911$) to GOST ($\alpha = 0.004278$)	Pt100	-328 to 1562 °F (-200 to 850 °C)	18 °F (10 °C)
	Pt200	-328 to 1562 °F (-200 to 850 °C)	18 °F (10 °C)
	Pt500	-328 to 482 °F (-200 to 250 °C)	18 °F (10 °C)
	Pt1000	-328 to 482 °F (-200 to 250 °C)	18 °F (10 °C)
	Pt100	-328 to 1200 °F (-200 to 649 °C)	18 °F (10 °C)
	Ni100	-76 to 482 °F (-60 to 250 °C)	18 °F (10 °C)
	Ni1000	-76 to 302 °F (-60 to 150 °C)	18 °F (10 °C)
	Cu10	-148 to 500 °F (-100 to 260 °C)	18 °F (10 °C)
	Ni120	-94 to 518 °F (-70 to 270 °C)	18 °F (10 °C)
	Pt50	-328 to 2012 °F (-200 to 1100 °C)	18 °F (10 °C)
Pt100	-328 to 1562 °F (-200 to 850 °C)	18 °F (10 °C)	
Cu50, Cu100	-328 to 392 °F (-200 to 200 °C)	18 °F (10 °C)	
Pt100 (Callendar/van Dusen)	10 bis 400 Ω 10 bis 2000 Ω	10 Ω 100 Ω	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Type of connection: 2-wire, 3-wire or 4-wire connection, sensor current: ≤ 0.3 mA ▪ With 2-wire circuit, compensation of wire resistance possible (0 to 30 Ω) ▪ With 3-wire and 4-wire connection, sensor wire resistance to max. 50 Ω per wire 			
Resistance transmitter	Resistance Ω	10 to 400 Ω 10 to 2000 Ω	10 Ω 100 Ω
Thermocouples (TC) to IEC 60584 part 1 to ASTM E988 to DIN 43710	Type B (PtRh30-PtRh6) ^{1) 2)}	32 to 3308 °F (0 to +1820 °C)	900 °F (500 °C)
	Type E (NiCr-CuNi)	-454 to 1832 °F (-270 to +1000 °C)	90 °F (50 °C)
	Type J (Fe-CuNi)	-346 to 2192 °F (-210 to +1200 °C)	90 °F (50 °C)
	Type K (NiCr-Ni)	-454 to 2501 °F (-270 to +1372 °C)	90 °F (50 °C)
	Type N (NiCrSi-NiSi)	-454 to 2372 °F (-270 to +1300 °C)	90 °F (50 °C)
	Type R (PtRh13-Pt)	-58 to 3214 °F (-50 to +1768 °C)	900 °F (500 °C)
	Type S (PtRh10-Pt)	-58 to 3214 °F (-50 to +1768 °C)	900 °F (500 °C)
	Type T (Cu-CuNi)	-454 to 752 °F (-270 to +400 °C)	90 °F (50 °C)
	Type C (W5Re-W26Re)	32 to 4199 °F (0 to +2315 °C)	900 °F (500 °C)
	Type D (W3Re-W25Re)	32 to 4199 °F (0 to +2315 °C)	900 °F (500 °C)
Type L (Fe-CuNi)	-328 to 1652 °F (-200 to +900 °C)	90 °F (50 °C)	
Type U (Cu-CuNi)	-328 to 1112 °F (-200 to +600 °C)	90 °F (50 °C)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Internal cold junction (Pt100) ▪ External cold junction: configurable value -40 to +85 °C (-40 to +185 °F) ▪ Max. sensor resistance 10 kΩ (if sensor resistance is greater than 10 kΩ, error message as per NAMUR NE 89)³⁾ 			
Voltage transmitter (mV)	Millivolt transmitter (mV)	-20 to 100 mV	5 mV

- 1) High measuring error increase for temperature lower than 572 °F (300 °C).
- 2) When operating conditions are based over a large temperature range, the TMT162 offers you the ability to do a split range. For example a Type S or R thermocouple can be used for the low range and a Type B can be used for the upper range. The TMT162 is then programmed by the end user to switch at a predetermined temperature. This allows for utilization of the best performance from each individual thermocouple and provides 1 output that represents the process temperature. Note the dual sensor option must be requested when placing an order.
- 3) Basic requirements NE 89:
 Detection of increased wire resistance (e.g. corrosion of contacts or wires) of TC or RTD/4-wire. Warning - exceeding ambient temperature.

10.0.2 Output

Output signal

Analog output	4 to 20 mA, 20 to 4 mA
Signal encoding	FSK ± 0.5 mA via current signal
Data transmission rate	1200 baud
Galvanic isolation	U = 2 kV AC (input/output)

Signal on alarm

Breakdown information to NAMUR NE 43


Breakdown information is created when the measuring information is invalid or not present anymore and gives a complete listing of all errors occurring in the measuring system.

Under ranging	linear drop from 4.0 to 3.8 mA
Over ranging	linear rise from 20.0 to 20.5 mA
Failure, e. g. sensor break; sensor short circuit	≤ 3.6 mA ("low") or ≥ 21 mA ("high") can be selected ¹⁾

- 1) The high alarm is adjustable between 21.6 mA and 23 mA allowing for flexibility when working with the requirements of most control systems.

Load

$R_{b \text{ max.}} = (U_{b \text{ max.}} - 11 \text{ V}) / 0.023 \text{ A}$ (current output)

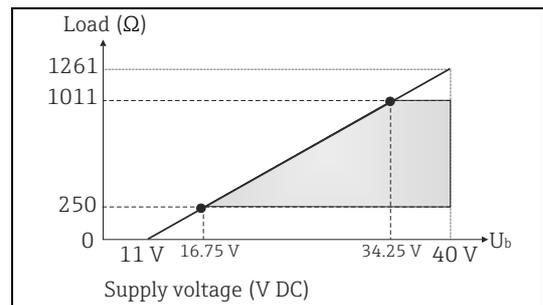

A0010971-EN

Linearization/ transmission behavior

Temperature linear, resistance linear, voltage linear

Filter

1st order digital filter: 0 to 60 s

Current consumption

- 3.6 mA to 23 mA
- Min. current consumption ≤ 3.5 mA
- Current limit ≤ 23 mA

Protocol-specific data

Version	5
Device address in multi-drop mode	Software setting
Write lock	Write lock activated by hardware or software setting
Device description files (DD)	Information and files available free of charge online at: www.endress.com www.hartcom.org
Load (communication resistance)	Min. 250 Ω

Switch-on delay

4 s, during switch-on operation $I_a \leq 4.0$ mA

10.0.3 Power supply**Supply voltage**

$U_b = 11$ to 40 V (8 to 40 V without display), reverse polarity protection

NOTICE**Power supply**

- The TMT162 must be powered by a 11 to 40 V DC power supply with a limited power according to NEC Class 02 (low voltage, low current) limited to 8 A and 150 VA in case of a short circuit (according to IEC 61010-1 (EN 61010-1, CSA 1010.1-92)).

Cable entry

For overview see chapter 8 "Accessories"

Residual ripple

Perm. residual ripple $U_{ss} \leq 3$ V at $U_b \geq 13.5$ V, $f_{max.} = 1$ kHz

10.0.4 Performance characteristics**Response time**

Measured value update < 1 s per channel, depending on the type of sensor and connection method

Reference operating conditions

Calibration temperature: 77 °F \pm 9°F (+25 °C \pm 5 °C)

Maximum measured error

The accuracy data are typical values and correspond to a standard deviation of $\pm 3\sigma$ (normal distribution), i.e. 99.8% of all the measured values achieve the given values or better values.

	Designation	Accuracy	
		Digital	D/A ¹⁾

Resistance thermometer (RTD)	Cu100, Pt100, Ni100, Ni120	0.1 °C (0.18 °F)	0.02%
	Pt500	0.3 °C (0.54 °F)	0.02%
	Cu50, Pt50, Pt1000, Ni1000	0.2 °C (0.36 °F)	0.02%
	Cu10, Pt200	1 °C (1.8 °F)	0.02%
Thermocouples (TC)	K, J, T, E, L, U	typ. 0.25 °C (0.45 °F)	0.02%
	N, C, D	typ. 0.5 °C (0.9 °F)	0.02%
	S, B, R	typ. 1.0 °C (1.8 °F)	0.02%
	Measuring range	Accuracy	
		Digital	D/A ¹
Resistance transmitter (Ω)	10 to 400 Ω	± 0.04 Ω	0.02%
	10 to 2000 Ω	± 0.8 Ω	0.02%
Voltage transmitter (mV)	-20 to 100 mV	± 10 μV	0.02%

1) % relates to the set span. Accuracy = digital + D/A accuracy, for 4 to 20 mA output

Physical input range of the sensors	
10 to 400 Ω	Cu10, Cu50, Cu100, Polynomial RTD, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 to 2000 Ω	Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000
-20 to 100 mV	Thermocouple type: C, D, E, J, K, L, N, U
-5 to 30 mV	Thermocouple type: B, R, S, T

Sensor transmitter matching

RTD sensors are one of the most linear temperature elements for measurement. However, the output still needs to be linearized. To significantly improve temperature measurement accuracy, the TMT162 allows you to utilize two methods to achieve that:

- Customer specific linearization
Using the E+H Readwin® 2000 software or the HART® handheld the TMT162 can be programmed with sensor specific curve data. Once the sensor-specific data has been entered, the TMT162 utilizes this to generate a custom curve.
- Callendar - Van Dusen coefficients
The Callendar - Van Dusen equation is described as:

$$R_T = R_0 [1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3]$$

where A, B and C are constants, commonly referred to as Callendar - Van Dusen coefficients. The precise values of A, B and C are derived from the calibration data for the RTD, and are specific to each RTD sensor.

The process involves programming the TMT162 with curve data for a specific RTD, instead of using the standard curve.

Sensor transmitter matching using any of the above methods substantially improves the temperature measurement accuracy of the entire system. This is as a result of the transmitter using the sensor's actual resistance vs. temperature curve data instead of the ideal curve data.

Repeatability

0.0015% of the physical input range (16 Bit)
Resolution A/D conversion: 18 Bit

Influence of the supply voltage

≤ ±0.005%/V deviation from 24 V, related to the full scale value

Long-term stability

≤ 0.18 °F/year (≤ 0.1 °C/year) or $\leq 0.05\%$ /year

Data under reference conditions. % relates to the set span. The larger value applies.

Influence of ambient temperature (temperature drift)

Total temperature drift = input temperature drift + output temperature drift (see example below)

Effect on the accuracy when ambient temperature changes by 1 K (1.8 °F):	
Input 10 to 400 Ω	typ. 0.001% of measured value, min. 1 m Ω
Input 10 to 2000 Ω	typ. 0.001% of measured value, min. 10 m Ω
Input -20 to 100 mV	typ. 0.001% of measured value, min. 0.2 μ V
Input -5 to 30 mV	typ. 0.001% of measured value, min. 0.2 μ V
Output 4 to 20 mA	typ. 0.001% of span

Typical sensitivity of resistance thermometers:

Pt: $0.00385 * R_{\text{nominal}}/K$	Cu: $0.0043 * R_{\text{nominal}}/K$	Ni: $0.00617 * R_{\text{nominal}}/K$
--------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Example Pt100: $0.00385 \times 100 \Omega/K = 0.385 \Omega/K$

Typical sensitivity of thermocouples:

B: 10 μ V/K at 1000 °C (1832 °F)	C: 20 μ V/K at 1000 °C (1832 °F)	D: 20 μ V/K at 1000 °C (1832 °F)	E: 75 μ V/K at 500 °C (932 °F)	J: 55 μ V/K at 500 °C (932 °F)	K: 40 μ V/K at 500 °C (932 °F)
L: 55 μ V/K at 500 °C (932 °F)	N: 35 μ V/K at 500 °C (932 °F)	R: 12 μ V/K at 1000 °C (1832 °F)	S: 12 μ V/K at 1000 °C (1832 °F)	T: 50 μ V/K at 100 °C (212 °F)	U: 60 μ V/K at 500 °C (932 °F)

Example for calculating measured error for ambient temperature drift:

Input temperature drift $\Delta\theta = 10$ K (18 °F), Pt100, measuring range 0 to 100 °C (32 to 212 °F)

Maximum process temperature: 100 °C (212 °F)

Measured resistance value: 138.5 Ω (IEC 60751) at maximum process temperature

Typical temperature drift in Ω : (0.001% of 138.5 Ω) * 10 = 0.01385 Ω

Conversion to Kelvin: $0.01385 \Omega / 0.385 \Omega/K = 0.04$ K (0.054 °F)

Influence of the reference junction (internal cold junction)

Pt100 IEC 60751 Cl. B (internal cold junction for thermocouples TC)

10.0.5 Environment conditions**Ambient temperature limits**

- Without display: -40 to +185 °F (-40 to +85 °C)
- With display: -40 to +176 °F (-40 to +80 °C)

For use in hazardous area, see Ex certification or control drawing



At temperatures < -4 °F (-20 °C) the display may react slowly. Readability of the display cannot be guaranteed at temperatures < -30 °C (-22 °F).

Storage temperature

- Without display: -40 to +212 °F (-40 to +100 °C)
- With display: -40 to +176 °F (-40 to +80 °C)

Altitude

Up to 6560 ft (2000 m) above sea level according to IEC 61010-1 (EN 61010-1), CSA 1010.1-92

Climate class

As per IEC 60 654-1, Class C

Degree of protection

- Aluminum die-cast or stainless steel housing IP67, NEMA 4X
- Stainless steel housing for hygienic applications (T17 housing): IP66/IP68 (1.83 m H₂O for 24 h), NEMA 4X, NEMA 6P

Shock and vibration resistance

3g / 2 to 150 Hz as per IEC 60 068-2-6



Care should be taken when using L-form brackets (see wall/tube 2" brackets in Section 'Accessories') since this can cause resonance. Caution: vibrations at the transmitter must not exceed the specified values.

Electromagnetic compatibility (EMC)

CE Electromagnetic Compatibility Compliance

EMC meets all relevant requirements listed under EN 61326 Series and NAMUR NE21. Details as per declaration of conformity.

This recommendation is a uniform and practical way of determining whether the devices used in laboratories and process control are immune to interference with an objective to increase its functional safety.

ESD (Electrostatic discharge)	IEC 61000-4-2	6 kV cont., 8 kV air	
Electromagnetic fields	IEC 61000-4-3	0.08 to 2 GHz 0.08 to 2 GHz 2 to 2.7 GHz	10 V/m 30 V/m 1V/m
Burst (fast transient)	IEC 61000-4-4	2 kV	
Surge	IEC 61000-4-5	0.5 kV sym.	
Conducted RF	IEC 61000-4-6	0.01 to 80 MHz	10 V

Condensation

Permitted

Measuring category

Measuring category II as per IEC 61010-1. The measuring category is provided for measurements at circuits with a direct electrical connection to the low voltage supply.

Pollution degree

Pollution degree 2 as per IEC 61010-1

10.0.6 Mechanical construction

Design, dimensions

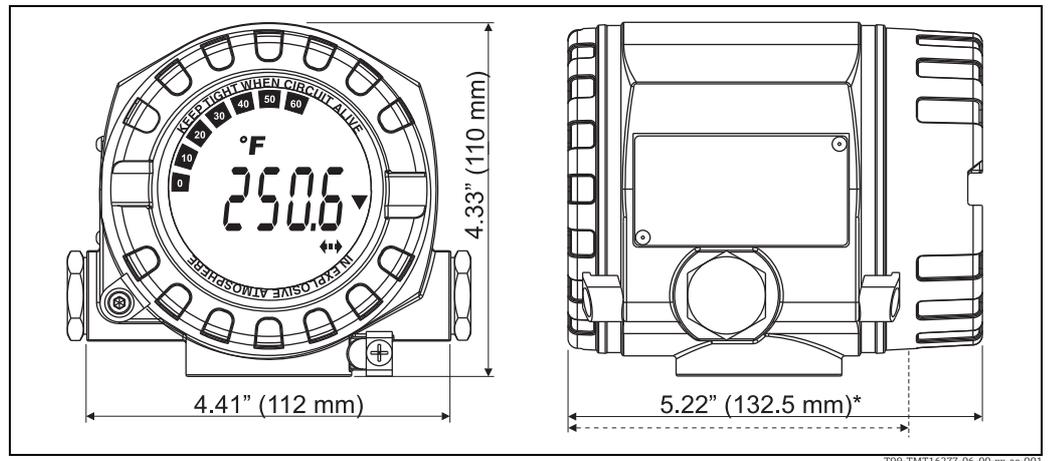


Fig. 10: Data in inches (mm)

Die-cast aluminum housing for general purpose or as option stainless steel housing
 *dimensions without display = 112 mm (4.41 in)

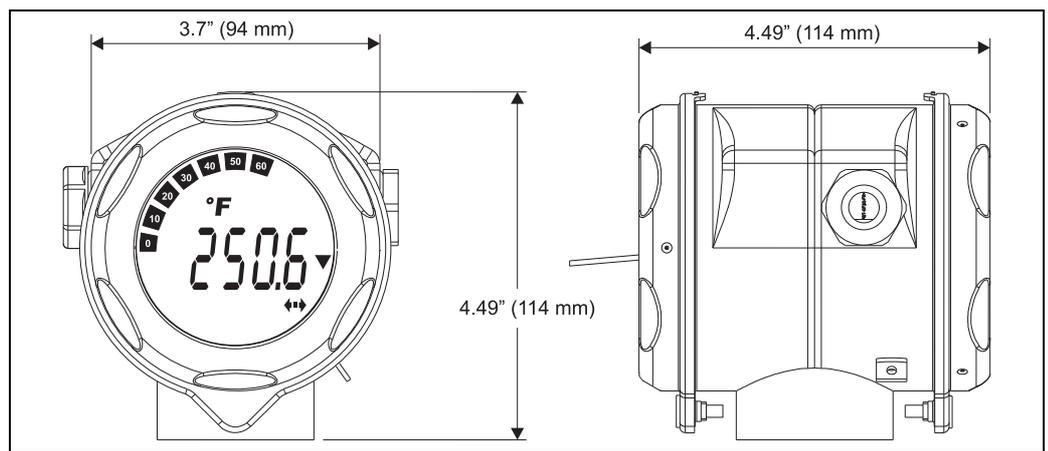


Fig. 11: Data in inches (mm)

Optional T17 stainless steel housing for hygienic applications

- Separate electronics compartment and connection compartment
- Display rotatable in 90° stages

Weight

- Approx. 1.4 kg (3 lbs), with display, aluminum housing
- Approx. 4.2 kg (9.3 lbs), with display, stainless steel housing
- Approx. 1.25 kg (2.76 lbs), with display, T17 housing

Material

Housing	Nameplate
Die-cast aluminum housing AlSi10Mg/AlSi12 with powder coating on polyester basis	Aluminum AlMg1, anodized in black
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L)	1.4404 (AISI 316L)
Stainless steel 1.4435 (AISI 316L) for hygienic applications (T17 housing)	-

Terminals

2.5 mm² (12 AWG) plus wire end ferrules

10.0.7 Certificates and approvals**CE mark**

The measurement system fulfils the requirements demanded by the EU regulations. Endress+Hauser acknowledges successful unit testing by adding the CE mark.

MTBF

147 a according to Siemens Standard SN29500

Ex approval

Information about currently available Ex versions (ATEX, FM, CSA, etc.) can be supplied by your E+H Sales Center on request. All explosion protection data are given in separate documentation which is available upon request.

Other standards and guidelines

- IEC 60529:
Degrees of protection by housing (IP-Code)
- IEC 61010:
Safety requirements for electrical measurement, control and laboratory instrumentation.
- IEC/EN 61326-series:
Electromagnetic compatibility (EMC requirements)
- NAMUR
Standardization association for measurement and control in chemical and pharmaceutical industries. (www.namur.de)
- NEMA
Standardization association for the electrical industry.

CSA GP

CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 2nd Edition

Marine approvals

For the type approval certificates (DNVGL, BV etc.) currently available, please contact your Endress+Hauser Sales Center for information. All data relating to shipbuilding can be found in separate type approval certificates which can be requested as needed.

UL approval

UL recognized component (see www.ul.com/database, search for Keyword "E225237")

10.0.8 Documentation

- Installation manual configuration software FieldCare (BA 031S/04/a4)
- Ex supplementary documentation:
 - ATEX II2(1)G: XA 020R/09/a3
 - ATEX II2G, EEx d: XA 031R/09/a3
 - ATEX II2D: XA 032R/09/a3
 - ATEX II1G: XA 033R/09/a3
 - ATEX II1/2GD: XA065R/09/a3
- Control Drawings:
 - FM IS 51005925
 - FM XP and DIP 51005926

CSA IS 51005927

CSA XP and DIP 51005928

- Technical information 'Fieldgate FXA520' (TI369F/00/en)
- Operating manual 'Fieldgate FXA520' (BA258F/00/en)

11 Appendix

11.1 The Callendar - van Dusen Method

It is a method to match sensor and transmitter to improve the accuracy of the measurement system. According to IEC 60751, the non-linearity of the platinum thermometer can be expressed as (1):

$$R_T = R_0[1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3]$$

in which C is only applicable when $T < 0^\circ\text{C}$.

The coefficients A, B, and C for a standard sensor are stated in IEC 60751. If a standard sensor is not available or if a greater accuracy is required than can be obtained from the coefficients in the standard, the coefficients can be measured individually for each sensor. This can be done e.g. by determining the resistance value at a number of known temperatures and then determining the coefficients A, B, and C by regression analysis.

However, an alternative method for determination of these coefficients exists. This method is based on the measuring of 4 known temperatures:

- Measure R_0 at $T_0 = 0^\circ\text{C}$ (the freezing point of water)
- Measure R_{100} at $T_{100} = 100^\circ\text{C}$ (the boiling point of water)
- Measure R_h at $T_h =$ a high temperature (e.g. the freezing point of zinc, 419.53°C)
- Measure R_l at $T_l =$ a low temperature (e.g. the boiling point of oxygen, -182.96°C)

Calculation of α

First the linear parameter α is determined as the normalized slope between 0 and 100°C (2):

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0}$$

If this rough approximation is enough, the resistance at other temperatures can be calculated as (3):

$$R_T = R_0 + R_0\alpha \cdot T$$

and the temperature as a function of the resistance value as (4):

$$T = \frac{R_T - R_0}{R_0 \cdot \alpha}$$

Calculation of δ

Callendar has established a better approximation by introducing a term of the second order, δ , into the function. The calculation of δ is based on the disparity between the actual temperature, T_h , and the temperature calculated in (4) (5):

$$\delta = \frac{T_h - \frac{R_{T_h} - R_0}{R_0 \cdot \alpha}}{\left(\frac{T_h}{100} - 1\right) \left(\frac{T_h}{100}\right)}$$

With the introduction of δ into the equation, the resistance value for positive temperatures can be calculated with great accuracy (6):

$$R_T = R_0 + R_0\alpha \left(T + -\delta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right) \right)$$

Calculation of β

At negative temperatures (6) will still give a small deviation. Van Dusen therefore introduced a term of the fourth order, β , which is only applicable for $T < 0^\circ\text{C}$. The calculation

of β is based on the disparity between the actual temperature, t_l , and the temperature that would result from employing only α and δ (7):

$$\beta = \frac{T_l - \left[\frac{RT_l - R_0}{R_0 \cdot \alpha} + \delta \left(\frac{T_l}{100} - 1 \right) \left(\frac{T_l}{100} \right) \right]}{\left(\frac{T_l}{100} - 1 \right) \left(\frac{T_l}{100} \right)^3}$$

With the introduction of both Callendar's and van Dusen's constant, the resistance value can be calculated correctly for the entire temperature range, as long as one remembers to set $\beta = 0$ for $T > 0^\circ\text{C}$ (8):

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \left[T - \delta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right) - \beta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right)^3 \right]$$

Conversion to A, B and C

Equation (8) is the necessary tool for accurate temperature determination. However, seeing that the IEC 751 coefficients A, B and C are more widely used, it would be natural to convert to these coefficients.

Equation (1) can be expanded to (9):

$$R_T = R_0(1 + AT + BT^2 - 100CT^3 + CT^4)$$

and by simple coefficient comparison with equation (8) the following can be determined (10):

$$A = \alpha + \left(\frac{\alpha \cdot \delta}{100} \right)$$

(11)

$$B = \frac{\alpha \cdot \delta}{100^2}$$

(12)

$$C = \frac{\alpha \cdot \beta}{100^4}$$

The device accepts the coefficients to be specified as α , β , δ and A, B, C. Information on the coefficients can be requested from the sensor manufacturers in question.

11.2 Polynomial RTD

With "Polynomial RTD", the sensor is defined by a polynomial ($X4 \cdot x^4 + X3 \cdot x^3 + X2 \cdot x^2 + X1 \cdot x^1 + X0$) with 5 coefficients. The physical measuring range is 10 to 400 Ω .

The 5 coefficients of the polynomial are calculated using the PC configuration software Readwin[®] 2000. There are two different ways of determining the polynomial:

■ The sensor-matching-calibration

The deviation (compared to standard RTD) of the sensor or at the complete measuring point (transmitter with connected sensor, Measured = ΔT / $^{\circ}\text{C}$ or mA) is measured at different temperatures (sampling points). By using a "weight factor" it is possible to set special focus either on the given points (the deviation on the rest of the curve can be quite high) or on the trend compared to the reference linearization (The sampling points are only reference points of an e.g. aged sensor). These sampling points lead to a new revised linearization, which is transferred to the iTEMP[®] temperature transmitters.

■ The customer specific linearization

The linearization is made by measured resistance or current values over the target temperature range. These sampling points lead also to a new revised linearization, which is transferred to the iTEMP[®] temperature transmitters.

11.2.1 How to use with Readwin[®] 2000:



Please refer also to the software documentation BA137R/09/en to configure the device with the PC software ReadWin[®] 2000.

1. Select **POLYNOM RTD** in Choice-field "Sensor type".
2. Press button **LINEARIZATION** to open module SMC32.
3. Default setting is Sensor-matching-calibration which can be recognized by " ΔT / $^{\circ}\text{C}$ " in the groupbox "Measured". Alternative choice is "Ohm" or "mA" for customer specific linearization.
4. Default reference RTD linearization is Pt100. Check "Type of Sensor" if another RTD is required. With customer specific linearization it is not possible to select "Type of Sensor".
5. "Weighting" default is 50%. As described above 100% means full focus on the accuracy at the sampling points, 0% uses the sampling points as trend information for the complete curve.
6. The "sampling points" can be edited in the shown table, default points are the min and max temperature of the reference element. These values can be modified to a reduced range.
7. To see the results of the new linearization use menu **Calculate ... Calculate Curve** and/or **Calculate ... Show Coefficients** (Coefficients are shown in an extra form).
8. The red curve in the graph (scale on right) shows the deviation between calculated and reference curve. This graph easily shows the effect of changing the "weighting".
9. When files exist, data can also be loaded (**Data ... Load**). Files made with older versions (SW < 2.0) do only supply sampling points, the extra information ("Measured", "Type of Sensor") has to be edited after loading data.
10. Storing all data in files use **Data ... Save** or **Data ... Save as....**
11. For using this functionality in the transmitter please press **OK** (data will be taken over in Readwin[®] 2000) and start to transmit to the device.

Index

- Numerics
- 250 Ohm communication resistor 65
- C
- Callendar - van Dusen Method 102
- CE mark 60
- Communicator DXR 275/375 71
- Connection using other power supplies 66
- Connection using the power supply RN 221N 66
- Corrosion detection 80, 87
- CSA GP approved 60
- D
- Device Descriptions 73
- E
- Error messages 86
- F
- FieldCare 72
- Function group
- DIAGNOSTICS 81
- DISPLAY 80
- IDENTIFICATION 81
- MEASURED VALUES 82
- OUTPUT 78
- SAFETY / MAINTENANCE 79
- SENSOR 1 76
- SENSOR 2 77
- SERVICE FUNCTIONS 82
- Standard set-up 75
- G
- GL approval 60
- H
- Hazardous areas 59
- I
- Internet address 72
- L
- Legend plate 60
- M
- Monitoring the supply voltage 88
- Multidrop mode 78
- P
- Pipe installation 62, 63
- Polynomial RTD 104
- Q
- Quick Setup 74
- R
- ReadWin® 2000 72
- S
- Safety message 56
- Sensor-matching-calibration 104
- Set-up hardware fault conditioning using jumper J2 69
- Set-up or configuration hardware lock using jumper J1 69
- Supported HART® commands 83
- T
- Terminal layout 64
- two sensor inputs 65
- U
- UL approval 60
- Unit reaction to sensor faults 87
- W
- Wall mounted installation 63

Transmetteur de température

Manuel de mise en service

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen)

Gerätenummer:.....

**Deutsch
ab Seite 3**

Temperature field transmitter

Operating manual

(Please read before installing the unit)

Unit number:.....

**English
from page 55**

Transmetteur de température

Mise en service

(A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil :.....

**Français
à partir de page 107**

Sommaire

1	Conseils de sécurité.....	109	7	Maintenance.....	137
1.1	Utilisation conforme	109	8	Accessoires	137
1.2	Montage, mise en service, exploitation	109	9	Suppression des défauts	138
1.3	Sécurité de fonctionnement	109	9.1	Recherche des défauts	138
1.4	Retour de matériel	109	9.2	Messages d'erreur	138
1.5	Symboles de sécurité utilisés	110	9.2.1	Reconnaissance de corrosion	140
2	Identification	111	9.2.2	Surveillance tension d'alimentation ...	140
2.1	Désignation de l'appareil	111	9.3	Erreur d'application sans messages	141
2.1.1	Plaque signalétique	111	9.3.1	Erreur d'application en général	141
2.2	Contenu de la livraison	111	9.3.2	Erreur d'application pour raccordement RTD	141
2.3	Certificats et agréments	111		141	
3	Montage	112	9.3.3	Erreur d'application pour raccordement TC	142
3.1	Montage en bref	112	9.4	Pièces de rechange	143
3.2	Conditions de montage	113	9.5	Retour de matériel	144
3.2.1	Dimensions	113	9.6	Mise au rebut	144
3.2.2	Lieu de montage	113	9.7	Historique software/logiciel	145
3.3	Montage	113	10	Caractéristiques techniques	146
3.3.1	Montage direct du capteur	113	10.0.1	Entrée	146
3.3.2	Montage déporté	114	10.0.2	Sortie	147
3.4	Contrôle du montage	114	10.0.3	Alimentation électrique	148
4	Câblage	115	10.0.4	Précision de mesure	149
4.1	Câblage en bref	115	10.0.5	Conditions environnantes	151
4.2	Raccordement du capteur	116	10.0.6	Construction	153
4.3	Raccordement unité de mesure	116	Certificats et agréments	155	
4.3.1	Raccordement HART®	116	10.0.7	Documentation complémentaire	155
4.4	Blindage et compensation de potentiel	117	11	Annexe.....	156
4.5	Protection	118	11.1	La méthode Callendar - van Dusen	156
4.6	Contrôle du raccordement	118	11.2	Polynome RTD	158
5	Configuration.....	119	11.2.1	Application avec Readwin® 2000 : ...	158
5.1	Éléments d'affichage et de configuration	119	Index.....	159	
5.1.1	Affichage	119			
5.1.2	Symboles d'affichage	119			
5.2	Configuration sur site	120			
5.2.1	Réglage du hardware	120			
5.3	Communication via protocole HART®	121			
5.3.1	HART® Communicator DXR275/375 ..	121			
5.3.2	FieldCare	123			
5.3.3	ReadWin® 2000	123			
5.3.4	Classes de commande dans le protocole HART®	123			
6	Mise en service	124			
6.1	Contrôle de l'installation	124			
6.2	Mettre l'appareil de mesure sous tension	124			
6.3	Quick-Setup	124			
6.4	Configuration d'appareil	125			
6.4.1	Description des fonctions d'appareil ...	125			
6.4.2	Commandes supportées par HART® ..	135			

1 Conseils de sécurité

1.1 Utilisation conforme

- L'appareil décrit est un transmetteur de température de terrain, universel et configurable, avec au choix une ou deux entrées température pour thermorésistances (RTD), thermocouples (TC), résistances et tensions. Il a été conçu pour un montage sur le terrain.
- Le fabricant ne donne aucune garantie pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

1.2 Montage, mise en service, exploitation

Respectez les points suivants :

- Le montage, le raccordement électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil ne doivent être réalisés que par un personnel spécialisé et qualifié, dûment autorisé par l'exploitant. Le personnel spécialisé doit impérativement avoir lu, compris et suivi les instructions.
- L'appareil ne doit être utilisé que par un personnel autorisé et formé par l'utilisateur de l'installation. Les directives du présent manuel doivent absolument être respectées.
- L'installateur veillera au raccordement correct du système de mesure, conformément aux schémas électriques.
- Tenir compte des directives nationales en vigueur concernant l'ouverture et la réparation d'appareils électriques.

1.3 Sécurité de fonctionnement

L'ensemble de mesure satisfait les exigences de sécurité selon EN 61010 et les exigences CEM selon EN 61326 ainsi que les recommandations NAMUR NE 21, NE 43 et NE 89.

REMARQUE

Tension d'alimentation

- ▶ L'appareil doit être alimenté par une tension de 11 à 40 VDC selon classe NEC 02 (basse tension/courant) avec une limitation de courant de coupure à 8 A/150 VA.

Zone explosible

Les systèmes de mesure utilisés en zones explosibles sont fournis avec une documentation Ex spéciale qui fait partie intégrante du présent manuel. Les consignes d'installation et valeurs de raccordement qui y sont données doivent être impérativement respectées !

1.4 Retour de matériel

Pour une utilisation ultérieure ou une réparation, il convient de bien emballer l'appareil, de préférence dans l'emballage d'origine. Les réparations ne doivent être effectuées que par le service après-vente du fournisseur ou par un personnel spécialisé.

Lors du renvoi pour réparation, joindre une note avec une description du défaut et de l'application.

1.5 Symboles de sécurité utilisés

Les conseils de sécurité donnés dans le présent manuel sont mis en évidence à l'aide des symboles suivants :

Symbole	Signification
 <small>A0011190-FR</small>	AVERTISSEMENT ! Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de graves blessures corporelles.
 <small>A0011191-FR</small>	ATTENTION ! Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures corporelles de gravité moyenne ou légère.
 <small>A0011192-FR</small>	AVIS ! Ce symbole signale des informations sur des procédures ou des faits qui n'entraînent aucune blessure corporelle.
	ESD - Electrostatic discharge Protéger les bornes contre les décharges électrostatiques. Un non respect peut entraîner la destruction ou le dysfonctionnement de parties de l'électronique.
 <small>A0011193</small>	Information complémentaire, conseil

2 Identification

2.1 Désignation de l'appareil

2.1.1 Plaque signalétique

Comparer la plaque signalétique sur l'appareil avec la figure suivante :

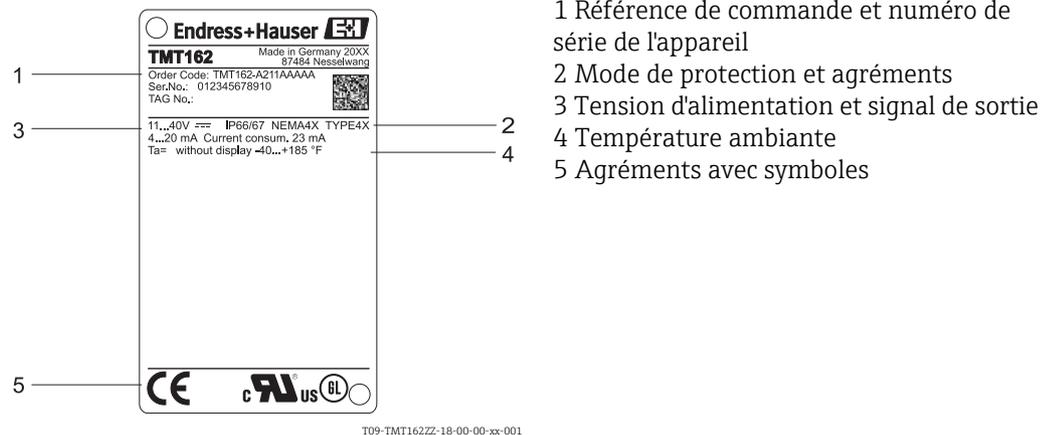


Fig. 1: Plaque signalétique du transmetteur de terrain (exemple)

2.2 Contenu de la livraison

La livraison du transmetteur de terrain comprend :

- Transmetteur de température
- Bouchons aveugles
- Instructions condensées multilingues
- Manuel de mise en service et documentation complémentaire sur CD-ROM
- Documentation complémentaire pour appareils appropriés pour une utilisation en zone explosible (ATEX, FM, CSA), comme par exemple les Conseils de sécurité (XA...) et les Control ou Installation Drawings (ZD...).

2.3 Certificats et agréments

Marque CE, déclaration de conformité

Le transmetteur de température de terrain a été construit et contrôlé dans les règles de l'art. Il a quitté nos établissements dans un état technique parfait. Il a été construit selon EN 61010

"Directives de sécurité pour appareils électriques de mesure, de commande, de régulation et de laboratoire".

L'appareil décrit dans la présente notice répond ainsi aux exigences légales des directives européennes. Par l'apposition de la marque CE, le fabricant certifie que l'appareil a passé avec succès les différents contrôles.

Agrément UL

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 2nd Edition (application générale)

Agrément maritime (GL, BV, etc.)

3 Montage

3.1 Montage en bref

Si les capteurs sont stables l'appareil peut être monté directement sur eux. Pour le montage déporté sur mur ou mât deux supports sont disponibles (voir Abb. 4). L'afficheur rétro-éclairé peut être monté dans quatre positions différentes (s. Abb. 2) :

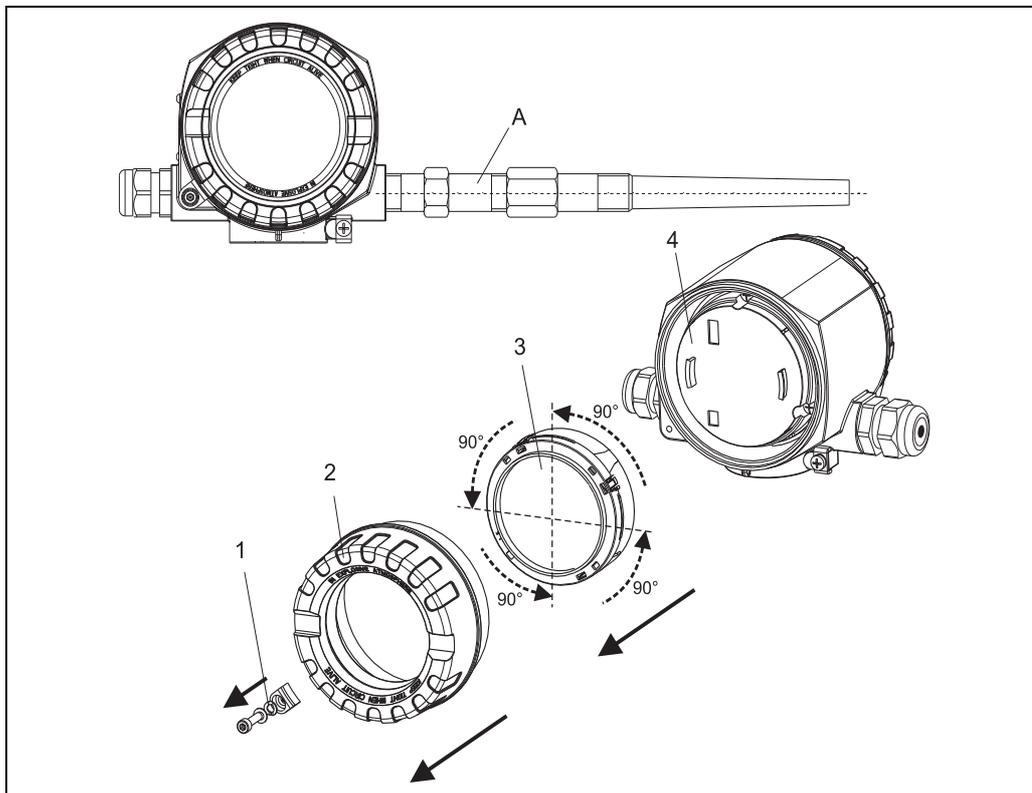


Fig. 2: Transmetteur de température avec capteur, 4 positions d'affichage, orientable en pas de 90°

- A : Capteur
 1 : Crampon du couvercle
 2 : Couvercle du boîtier avec joint torique
 3 : Affichage avec support et système de blocage
 4 : Module électronique

1. Enlever le crampon du couvercle (1).
2. Dévisser le couvercle du boîtier avec le joint torique (2).
3. Retirer l'affichage avec le support et le système de blocage (3) du module de l'électronique (4). Orienter l'affichage avec support par pas de 90° dans la position voulue et le fixer à nouveau à l'emplacement correspondant dans le module électronique.
4. Visser ensuite le couvercle du boîtier avec le joint torique. Remettre le crampon du couvercle en place.

3.2 Conditions de montage

3.2.1 Dimensions

Les dimensions de l'appareil se trouvent au chap. 10 'Caractéristiques techniques'.


3.2.2 Lieu de montage

Les informations sur les conditions nécessaires au point de montage pour pouvoir installer l'appareil correctement, comme la température ambiante, le mode de protection, la classe climatique etc se trouvent au chap. 10 'Caractéristiques techniques'.

3.3 Montage

3.3.1 Montage direct du capteur

Si le capteur est intégré de manière fixe dans le raccord process, il est possible d'installer l'appareil directement sur le capteur.

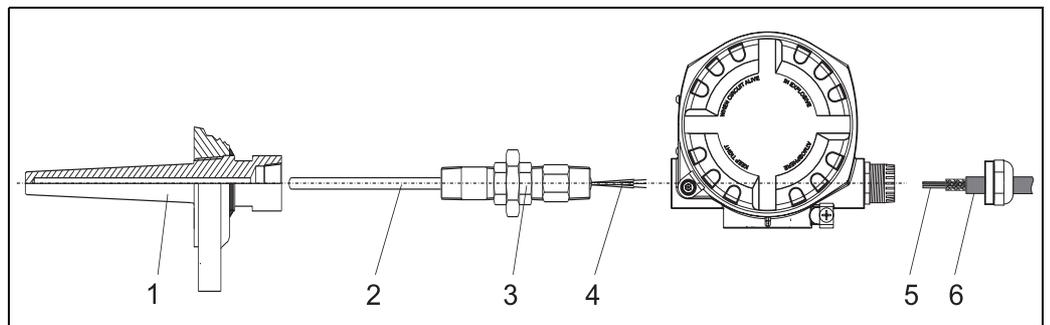

T09-TMT162ZZ-11-06-xx-xx-000

Fig. 3: Montage direct du transmetteur de terrain sur le capteur

- 1 : Doigt de gant
- 2 : Insert de mesure
- 3 : Raccord et adaptateur
- 4 : Câble de capteur
- 5 : Câbles de bus de terrain
- 6 : Câble blindé bus de terrain

Pour le montage, procéder comme suit :

1. Monter le doigt de gant et le visser (1). Visser l'insert dans le doigt de gant (2).
2. Fixer les raccords et adaptateurs nécessaires (3) sur le doigt de gant. Etancher les filetages des raccords et adaptateurs avec de la bande silicone.
3. Faire passer les câbles de capteur (4) à travers les tubes, adaptateurs et raccords de câble du boîtier du transmetteur.
4. Monter le câble blindé du bus de terrain (6) à l'autre raccord de câble libre.
5. Amener les câbles de bus de terrain (5) à travers le raccord de câble du boîtier du transmetteur dans le boîtier de transmetteur.
6. Bien visser les deux raccords de câble comme décrit au → Kap. 4.5. Les deux raccords de câble doivent satisfaire aux exigences de la protection anti-déflagrante.

3.3.2 Montage déporté

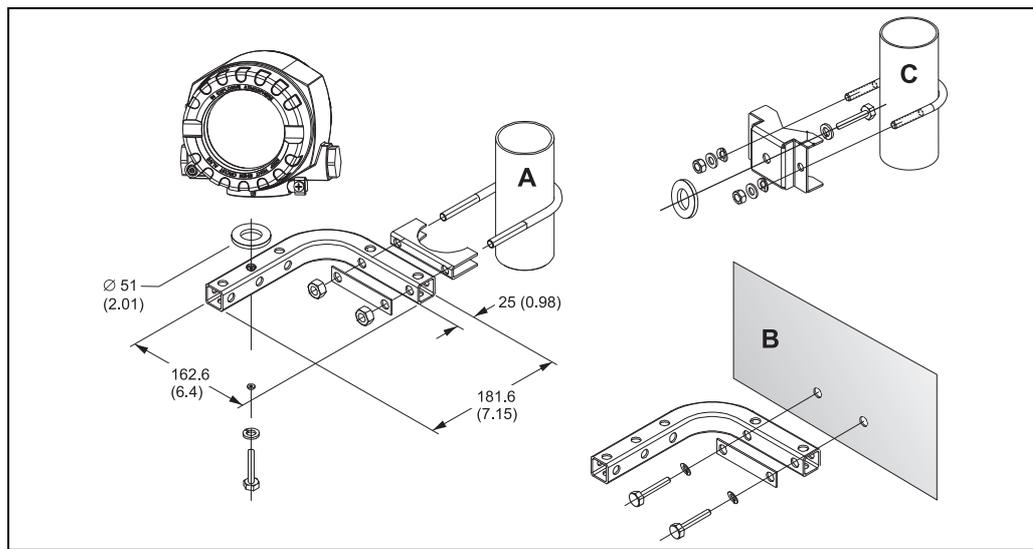


Fig. 4: Montage du transmetteur de terrain à l'aide de supports, voir chap. 'Accessoires'. Dimensions en mm (in)

A, B Montage avec support combiné pour montage mural/sur mât

C Montage avec support de montage sur mât 2"/V4A

3.4 Contrôle du montage

Après le montage de l'appareil, procéder aux contrôles suivants :

Etat et spécifications de l'appareil	Remarques
L'appareil est-il intact (contrôle visuel)?	-
L'appareil correspond-il aux spécifications du point de mesure comme la température ambiante, la gamme de mesure etc ?	voir chap. 10 "Caractéristiques techniques"

4 Câblage

REMARQUE

Electronique peut être endommagée

- ▶ Ne pas installer ni câbler sous tension. Un non respect peut entraîner la destruction de l'électronique.
- ▶ Pour raccorder des appareils certifiés Ex, respectez les consignes et schémas contenus dans les documentations Ex en supplément de ce manuel. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre agence E+H.

Pour le câblage de l'appareil procéder comme suit :

1. Ouvrir l'entrée de câble sur l'appareil.
2. Faire passer les câbles à travers l'ouverture de l'entrée.
3. Raccorder les câbles selon → Abb. 5.
4. Serrer les borniers de raccordement. Serrer à nouveau l'entrée de câble.
5. Afin d'éviter les erreurs de raccordements, tenir compte dans tous les cas avant la mise en service des conseils relatifs au contrôle du raccordement !

4.1 Câblage en bref

Occupation des bornes

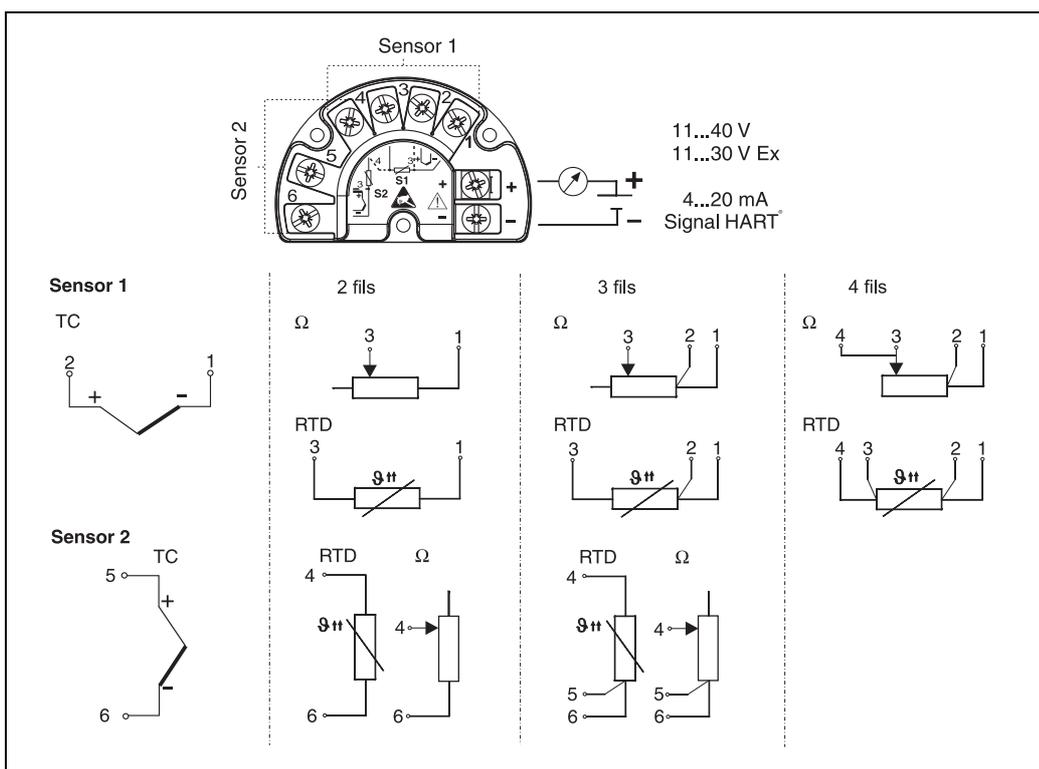


Fig. 5: Câblage du transmetteur de terrain



ESD - Electrostatic discharge

Protéger les bornes contre les décharges électrostatiques. Un non respect peut entraîner la destruction ou le dysfonctionnement de parties de l'électronique.

4.2 Raccordement du capteur



Lors du raccordement de 2 capteurs, il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucune liaison galvanique entre les capteurs (par ex. due à des éléments du capteur qui ne sont pas isolés par rapport au tube de protection). Les courants de compensation qui seraient ainsi engendrés pourraient fausser la mesure de manière notable. Dans un tel cas il convient de séparer galvaniquement les capteurs les uns par rapport aux autres, en raccordant chacun séparément à un transmetteur de terrain. L'appareil assure une séparation galvanique suffisante (> 2 kV AC) entre l'entrée et la sortie.

L'occupation des bornes pour le raccordement du capteur se trouve à la → Abb. 5.
Pour deux entrées capteur, les combinaisons suivantes sont possibles :

	Sensor 1 : RTD 2 fils	Sensor 1 : RTD 3 fils	Sensor 1 : RTD 4 fils	Sensor 1 : Raccord TC
Sensor 2 : RTD 2 fils	OUI	OUI	NON	OUI
Sensor 2 : RTD 3 fils	OUI	OUI	NON	OUI
Sensor 2 : RTD 4 fils	NON	NON	NON	NON
Sensor 2 : Raccord TC	OUI	OUI	OUI	OUI

Pour le raccordement de 2 capteurs on dispose comme accessoires des entrées de câble spéciales → Kap. 8.

4.3 Raccordement unité de mesure

REMARQUE

Risque d'endommagement

- ▶ Ne pas installer ni câbler sous tension. Un non respect peut entraîner la destruction de l'électronique.
- ▶ Si l'appareil n'est pas mis à la terre par le biais du boîtier, il est recommandé de le faire par le biais d'une des vis de terre. Tenir compte du concept de mise à la terre de l'installation ! Maintenir le blindage de câble entre le câble de bus de terrain dénudé et la borne de terre aussi court que possible !


4.3.1 Raccordement HART®



Si la résistance de communication HART® n'est pas montée dans l'alimentation, il faut impérativement monter une résistance de communication de 250 Ω dans le câble 2 fils.

Pour le raccordement, tenir également compte de la documentation éditée par HART® Communication Foundation, notamment la HCF LIT 20 : "HART, un aperçu technique".


Possibilité de raccordement avec alimentation E+H RN221N

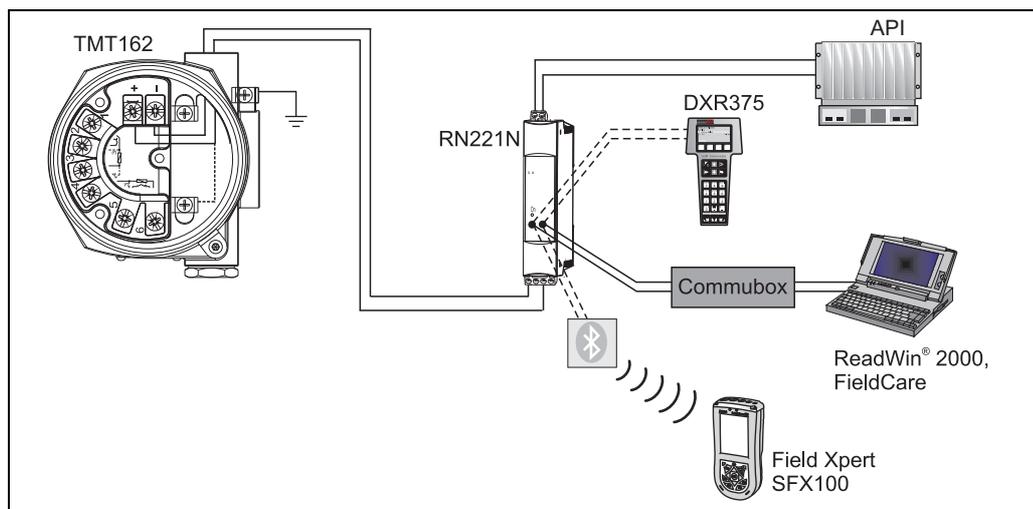

T09-TMT16ZZ-04-00-XX-xx-003

Raccordement HART® avec alimentation E+H RN221N

Possibilités de raccordement avec d'autres alimentations

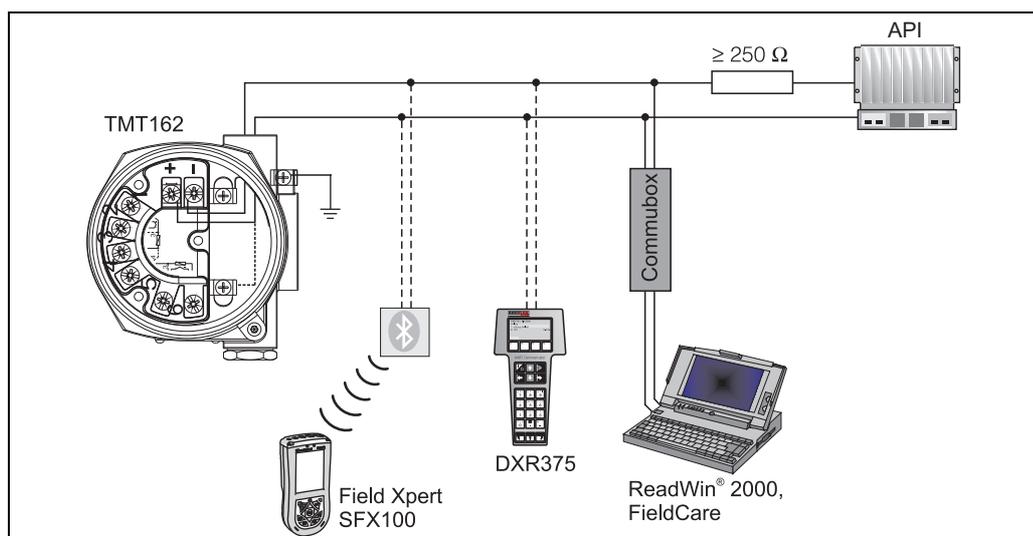

T09-TMT16ZZ-04-00-XX-xx-002

Raccordement HART® avec d'autres alimentations (par ex. API)

4.4 Blindage et compensation de potentiel

Lors de l'installation tenir compte des points suivants :

Si des câbles blindés sont utilisés, il faut que le blindage côté sortie (signal de sortie 4 à 20 mA) et le blindage côté capteur aient le même potentiel !

Dans les installations avec des champs magnétiques puissants, il est recommandé de blinder tous les câbles ayant une liaison à faible impédance avec la terre. Pour les câbles de capteur posés à l'extérieur de bâtiments, il est recommandé de prévoir un blindage en raison des risques de foudre !

4.5 Protection

L'appareil remplit toutes les exigences de la protection IP 67. Pour garantir la protection IP 67 après le montage sur le terrain ou la maintenance, il faut obligatoirement respecter les points suivants :

- Les joints du boîtier doivent être propres et en parfait état lorsqu'ils sont mis en place dans les rainures de joint. Si nécessaire, les sécher, les nettoyer ou les remplacer.
- Il faut serrer fermement toutes les vis du boîtier et le couvercle à visser.
- Les câbles utilisés pour le raccordement doivent avoir le diamètre extérieur spécifié (par ex. M20 x 1,5, diamètre de câble 8 à 12 mm).
- Serrer fermement l'entrée de câble → Abb. 6
- Avant de passer dans l'entrée de câble, le câble doit faire une boucle vers le bas ("poche d'eau", → Abb. 6) pour éviter l'humidité dans l'entrée de câble. Installer l'appareil de sorte que les entrées de câble ne soit pas dirigées vers le haut.
- Les entrées de câble non utilisées doivent être remplacées par un bouchon aveugle (compris dans la livraison).
- Ne pas retirer la gaine de protection de l'entrée de câble.

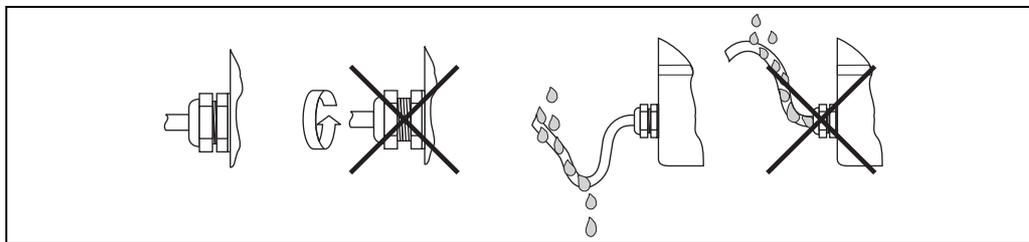


Fig. 6: Conseils de raccordement pour le respect de la protection IP 67

4.6 Contrôle du raccordement

Après l'installation électrique du transmetteur, procéder aux contrôles suivants :

Etat et spécifications de l'appareil	Remarques
L'appareil ou le câble sont-ils intacts (contrôle visuel) ?	-
Raccordement électrique	Remarques
Les types de câble sont-ils correctement séparés - sans boucles ni croisements ?	-
Les câbles montés sont-ils munis d'une pince d'ancrage ?	-
L'occupation des bornes est-elle correcte ? Comparer le schéma de raccordement du bornier ou → Abb. 5.	Voir schéma de raccordement sur le boîtier
Toutes les vis des bornes de raccordement sont-elles bien vissées ? L'entrée de câble est-elle étanche ? Le couvercle du boîtier est-il vissé ?	Contrôle visuel

5 Configuration

5.1 Eléments d'affichage et de configuration

5.1.1 Affichage

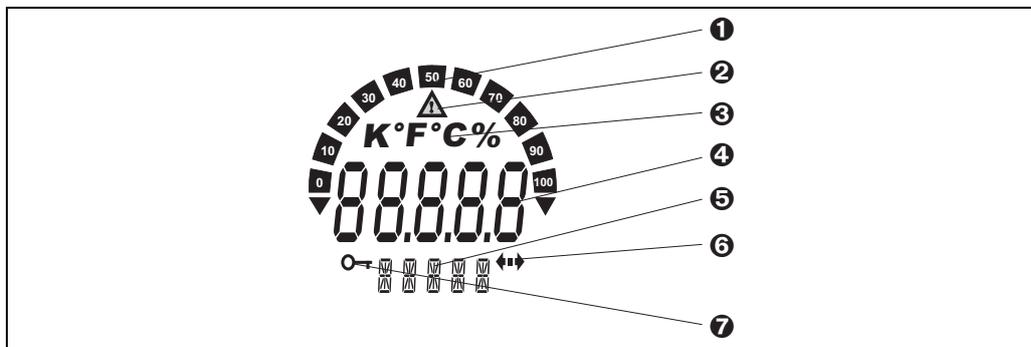


Fig. 7: Affichage LCD du transmetteur de terrain (rétroéclairé, embrochable en pas de 90°)

T09-TMT142ZZ-07-00-00-xx-001

5.1.2 Symboles d'affichage

Pos.	Fonction	Description
1	Affichage bargraph	En pas de 10% avec marques pour les dépassements par excès ou défaut des seuils. L'affichage bargraph clignote lors de l'apparition d'un défaut.
2	Affichage "Attention"	Cet affichage apparait en cas de défaut ou d'avertissement
3	Affichage de l'unité K, °F, °C ou %	Affichage de l'unité pour la valeur mesurée affichée
4	Affichage de la mesure (hauteur de caractère 20,5 mm)	Affichage de la valeur mesurée. En cas d'avertissement il y a alternance entre la valeur mesurée et le code de l'avertissement. En cas de défaut, la valeur mesurée est remplacée par le code erreur.
5	Affichage d'état et d'info	Affichage de la valeur actuellement mesurée. Pour PV on peut entrer un texte spécifique à l'utilisateur. En cas d'avertissement on a l'affichage simultané du code et de 'WARN'. Le défaut est affiché pour 'ALARM'.
6	Affichage "Communication"	Lors d'un accès lecture et écriture via le protocole HART® on obtient le symbole de communication
7	Affichage "Configuration verrouillée"	Lors d'un verrouillage du paramétrage/de la configuration via le software et le hardware on obtient le symbole "Configuration verrouillée"

5.2 Configuration sur site

5.2.1 Réglage du hardware

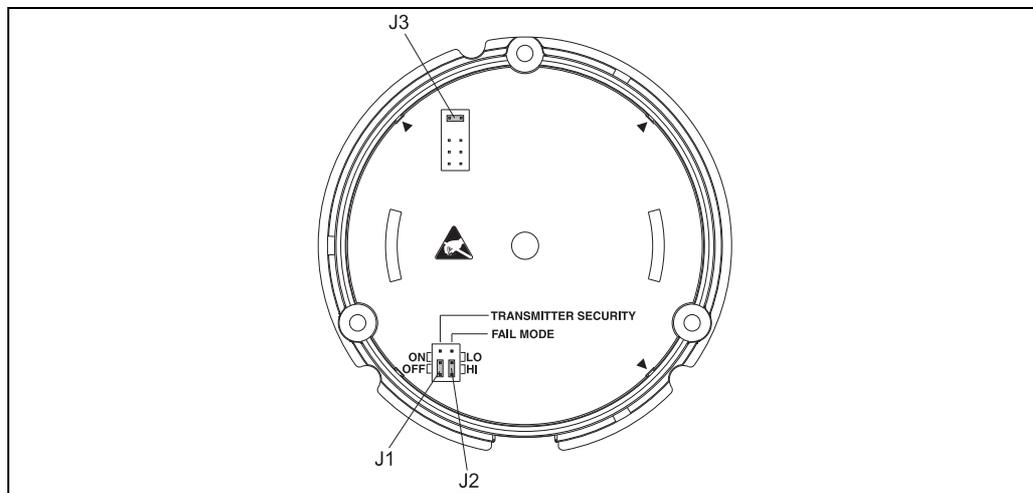


Fig. 8: Réglages du hardware via cavaliers J1, J2 et J3



ESD - Electrostatic discharge

Protéger les bornes contre les décharges électrostatiques. Un non respect peut entraîner la destruction ou le dysfonctionnement de parties de l'électronique.

Les cavaliers J1, J2 et J3 pour le réglage du hardware se trouvent sur le module électronique. Pour le réglage des cavaliers, ouvrir le raccord du module électronique (en face du raccord du compartiment de raccordement) et déposer le cas échéant l'affichage.

Verrouillage du paramétrage ou configuration via le hardware avec le cavalier J1

TRANSMITTER SECURITY	
on	Paramétrage/Configuration verrouillés
off	Libération paramétrage/configuration

Le verrouillage du paramétrage/de la configuration via le réglage du hardware est prioritaire par rapport au réglage du software.

Réglage du mode défaut via le hardware avec le cavalier J2

FAILURE MODE	
LO	$\leq 3,6 \text{ mA}$
HI	$\geq 21,0 \text{ mA}$

Le mode défaut réglé à l'aide du cavalier devient seulement actif en cas de panne du microcontrôleur.



Vérifier la concordance du réglage du mode défaut via le hardware et le software.

Réglage du hardware avec le cavalier J3 (seulement pour appareils sans affichage)

A l'aide du cavalier J3 il est possible de réduire la tension d'alimentation minimale de 11 V à 8 V.

5.3 Communication via protocole HART®

Le paramétrage et l'interrogation des mesures de l'appareil se font à l'aide du protocole HART®.

La communication digitale est réalisée par le biais de la sortie courant 4 à 20 mA HART® (v. fig. 4 et 5). L'utilisateur dispose de plusieurs possibilités pour le paramétrage :

- Configuration via le terminal portable universel 'HART® Communicator DXR275/375'.
- Configuration via PC en utilisant des logiciels d'exploitation par ex. 'FieldCare' ou 'ReadWin® 2000' ainsi qu'un modem HART® par ex. 'Commubox FXA191'.
- Logiciels de configuration d'autres fabricants ('AMS', Fisher Rosemount; 'SIMATIC PDM', Siemens).



Lors de l'apparition d'erreurs de communication dans le système d'exploitation Microsoft® Windows NT® Version 4.0 et Windows® 2000, prendre la mesure suivante : Désactivation du réglage "FIFO activé".

Pour ce faire, procéder comme suit :

1. Pour Windows NT® Version 4.0 :
Sélectionner par le biais du menu 'START' à 'REGLAGES' à 'COMMANDE SYSTEME' à 'RACCORDEMENTS' le point de menu 'COM-Port'. Par le biais du chemin 'REGLAGES à 'ETENDUS' désactiver la commande "FIFO activé". Redémarrer ensuite le PC.
2. Pour Windows® 2000 et Windows® XP (vue des catégories classique) :
Par le biais du menu 'START' à 'REGLAGES' à 'COMMANDE SYSTEME' à 'SYSTEME' à 'HARDWARE' à 'MANAGER APPAREIL' à 'RACCORDEMENTS (COM et LPT)' à 'RACCORD COMMUNICATION (COM1)' à 'REGLAGES RACCORDEMENT' à 'ETENDUS' sélectionner les 'Réglages étendus pour COM1'. Désactiver "Utiliser tampon FIFO". Redémarrer ensuite le PC.

5.3.1 HART® Communicator DXR275/375



La sélection de toutes les fonctions d'appareil se fait pour le terminal portable HART® par le biais de différents menus à l'aide de la matrice de programmation (s. Abb.). Toutes les fonctions d'appareils sont décrites au chap. 6.4.1 "Description des fonctions".

Manière de procéder :

1. Mettre le terminal portable sous tension :
 - L'appareil de mesure n'est pas encore raccordé. Le menu principal HART® apparait. Ce niveau apparait à chaque programmation HART®, indépendamment du type d'appareil.
Des informations sur la programmation offline figurent dans le manuel de mise en service du terminal portable "Communicator DXR275/375".
 - L'appareil de mesure est déjà raccordé. Il apparait tout de suite le premier niveau de la matrice de programmation (s. Abb. 9). Dans cette matrice sont systématiquement agencées toutes les fonctions accessibles sous HART®.
2. Sélectionner le groupe de fonctions (par ex. Sensor 1) puis la fonction souhaités, par ex. "Type de capteur 1".
3. Entrer le type ou modifier le réglage. Puis avec la touche de fonction F4 valider "Entrée".
4. Par le biais de la touche de fonction "F2" apparait "ENVOI". En activant la touche F2 toutes les valeurs entrées avec le terminal portable sont transmises au système de mesure.
5. Avec la touche de fonction HOME "F3" on revient au premier niveau du menu.

5.3.2 FieldCare

FieldCare est un logiciel de service et de configuration universel sur base de la technologie FDT/DTM. Le raccordement est effectué par le biais d'un modem HART® par ex. Commubox FXA191. Des informations détaillées figurent dans le manuel d'installation du logiciel FieldCare (voir chap. 'Documentation complémentaire'). Les DTM disponibles pour l'appareil permettent également l'utilisation de logiciels d'autres fabricants qui supportent la technologie FDT/DTM.

5.3.3 ReadWin® 2000

ReadWin® 2000 est un logiciel de service et de configuration universel. Le raccordement est effectué par le biais d'un modem HART® par ex. Commubox FXA191. Le logiciel de commande offre à l'utilisateur les possibilités suivantes :

- Paramétrage des fonctions d'appareil
- Visualisation des valeurs mesurées
- Sauvegarde des paramètres d'appareil
- Documentation du point de mesure

REMARQUE

Sortie analogique

- ▶ Pendant le téléchargement des paramètres d'appareils de ReadWin® 2000 vers l'appareil la sortie analogique n'est pas définie.

Des informations détaillées relatives à la commande via ReadWin® 2000 se trouvent dans la documentation en ligne du logiciel. ReadWin® 2000 peut être téléchargé gratuitement dans Internet à l'adresse suivante :

www.endress.com/Readwin

5.3.4 Classes de commande dans le protocole HART®

Le protocole HART® permet, pour les besoins de la configuration et du diagnostic, de transférer des données de mesure et d'appareil entre le maître HART® et l'appareil de terrain correspondant.

Les maîtres HART® comme par ex. le terminal portable ou les logiciels d'exploitation basés PC (par ex. FieldCare) nécessitent des fichiers de description d'appareil (DD = Device Descriptions, DTM), avec l'aide desquels un accès à toutes les informations stockées dans un appareil HART® est possible. La transmission de telles informations se fait uniquement par le biais de "Commandes".

On distingue trois classes de commandes :

- Commandes universelles (Universal Commands)
Les commandes universelles sont supportées et utilisées par tous les appareils HART®. Les fonctionnalités suivantes y sont liées :
 - Reconnaissance des appareils HART®
 - Lecture de valeurs mesurées digitales
- Commandes générales (Common Practice Commands)
Les commandes générales offrent des fonctions supportées ou exécutées par de nombreux appareils de terrain mais pas par tous.
- Commandes spécifiques à l'appareil (Device-specific Commands)
Ces commandes permettent l'accès aux fonctions spécifiques à l'appareil, non standardisées HART®. De telles commandes véhiculent des informations de terrain individuelles.

Une liste avec toutes les commandes HART® se trouve au → Kap. 6.4.2.

6 Mise en service

6.1 Contrôle de l'installation

Assurez-vous que tous les contrôles finaux ont été effectués avant de mettre le point de mesure en service :

- Checkliste “Contrôle du montage”
- Checklist “Contrôle de raccordement”

6.2 Mettre l'appareil de mesure sous tension

Après mise sous tension le transmetteur de terrain est prêt à fonctionner.

6.3 Quick-Setup

A l'aide du Quick Setup vous traversez systématiquement toutes les principales fonctions d'appareil qu'il convient de régler et de configurer pour une mesure standard.

Réglage standard			
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle	ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Fonction	+	+	V1H1
Mode PV	+	+	V1H2
Unité PV	+	+	V1H3
Sensor 1			
Type de capteur	+	+	V3H0
Mode de raccordement	+	+	V3H1
Unité	+	+	V3H6
Sensor 2			
Type de capteur	+	+	V4H0
Mode de raccordement	+	+	V4H1
Unité	+	+	V4H6
Sortie			
Valeur initiale PV	+	+	V1H4
Valeur finale PV	+	+	V1H5
Fonctions de sécurité/de maintenance			
Mode défaut	+	+	V1H8
Alarme température ambiante	+	+	V2H2

D'autres réglages sont possibles dans le cadre d'un ajustement spécial à l'application (voir Kap. 6.4.1).

6.4 Configuration d'appareil

6.4.1 Description des fonctions d'appareil

Dans le tableau suivant sont regroupés et décrits tous les paramètres pouvant être chargés et réglés pour la configuration du transmetteur de température. La structure de menu dans le logiciel de configuration PC ReadWin® 2000 et dans le terminal portable HART® DXR275/375 correspond au tableau suivant :



Les réglages usine sont en gras.

Groupe de fonctions REGLAGE STANDARD				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Fonction	Sélection de la fonction d'appareil <ul style="list-style-type: none"> ▪ une entrée capteur ▪ deux entrées capteur Remarque ! Sélection seulement active pour appareil avec deux entrées capteur.	+	+	V1H1
Mode PV	Sélection de la fonction de calcul de PV (PV = Primary value = valeur de process principale). La PV est représentée linéairement sur la sortie analogique. <ul style="list-style-type: none"> ▪ PV = Sens1 Sensor 1 est la valeur de process principale (PV) ▪ PV = Sens2 Sensor 2 est la valeur de process principale (PV) ▪ PV = Sens1-Sens2 Calcul de la différence ▪ PV = (Sens1 + Sens2)/2 Moyenne de Sensor 1 et 2 ▪ PV = Sens1 (ou Sens2) backup Sensor 2 devient PV en cas de défaut Sensor 1. Un signal d'erreur n'est pas émis. Si Backup = commutation sur le capteur redondant est actif, le symbole Attention est affiché, ainsi que le numéro de l'erreur (voir chap. 9) et le texte 'back'. ▪ PV = Sens2 (ou Sens1) backup Sensor 1 devient PV en cas de défaut Sensor 2. ▪ PV = Sens1 (Sens2, si Sens1 > T) Lors du dépassement de la température T pour Sensor 1 la température de mesure du Sensor 2 devient PV. Le retour à Sensor 1 se fait lorsque la température à Sensor 1 se situe au moins 2 K sous T. Dans l'affichage, le capteur actif est marqué par S1 ou S2. La commutation indépendante de la température permet de combiner 2 capteurs qui peuvent présenter différents avantages en fonction des gammes de température. Remarque ! Sélection active seulement pour 'Fonction - deux entrées capteurs'.	+ ≥ SW 01.03.00	+ ≥ SW 01.03.00	V1H2 - - -
Température T	Commutation sur Sensor 2 Entrée seulement intéressante si 'PV = Sens1 (Sens2, si Sens1 > T)' Remarque ! Sélection active seulement pour 'Fonction - deux entrées capteurs'.	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-

Groupe de fonctions REGLAGE STANDARD				
Unité PV	Entrée de l'unité de PV Entrée : °C, °F, K, R, mV ou Ω Remarque ! Le réglage unité PV est prioritaire, la représentation de la liste de sélection du type de capteur dépend de l'unité PV.	+	+	V1H3



Les entrées capteur (≥ SW 01.03.00) ne sont plus disponibles dans le logiciel de configuration PC Commuwin II.

Groupe de fonctions SENSOR 1							
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle					ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Type de capteur	Type de capteur	Début d'échelle	Fin d'échelle	Etendue de mesure min.	+	+	V3H0
CEI 751	Pt100	-200 °C	850 °C	10 K	≥ SW	≥ SW	-
	Pt200	-200 °C	850 °C	10 K	01.03.00	01.03.00	
JIS	Pt100	-200 °C	649 °C	10 K			
CEI 751	Pt500	-200 °C	250 °C	10 K			
	Pt1000	-200 °C	250 °C	10 K			
	Ni100	-60 °C	250 °C	10 K			
	Ni1000	-60 °C	150 °C	10 K			
Edison Copper Winding No. 15	Cu10	-100 °C	260 °C	10 K	≥ SW	≥ SW	-
					01.03.00	01.03.00	
SAMA	Pt100	-100 °C	700 °C	10 K			-
Edison Curve No. 7	Ni120	-70 °C	270 °C	10 K	≥ SW	≥ SW	-
					01.03.00	01.03.00	
GOST	Pt50	-200 °C	1100 °C	10 K			-
	Pt100	-200 °C	850 °C	10 K	≥ SW	≥ SW	
	Cu50	-200 °C	200 °C	10 K	01.03.00	01.03.00	
	Cu100	-200 °C	200 °C	10 K			
	Polynome RTD	-200 °C	850 °C	10 K	≥ SW	≥ SW	-
	Callendar - van Dusen (Pt100)	-200 °C	850 °C	10 K	01.03.00	01.03.00	
	TC Type B	0 °C	1820 °C	500 K			
	TC Type C	0 °C	2320 °C	500 K	≥ SW	≥ SW	
	TC Type D	0 °C	2495 °C	500 K	01.03.00	01.03.00	
	TC Type E	-270 °C	1000 °C	50 K			
	TC Type J	-210 °C	1200 °C	50 K			
	TC Type K	-270 °C	1372 °C	50 K			
	TC Type L	-200 °C	900 °C	50 K			
	TC Type N	-270 °C	1300 °C	50 K			
	TC Type R	-50 °C	1768 °C	500 K			
	TC Type S	-50 °C	1768 °C	500 K			
	TC Type T	-270 °C	400 °C	50 K			
	TC Type U	-200 °C	600 °C	50 K			
	10 à 400 Ω	10 Ω	400 Ω	10 Ω			
	10 à 2000 Ω	10 Ω	2000 Ω	100 Ω			
	-20 à 100 mV	-20 mV	100 mV	5 mV			

Linéarisation spécifique et Sensor matching
 En sélectionnant les types de capteur 'Callendar-van-Dusen' ou 'Polynome RTD' on améliore la précision du système ou on définit une linéarisation spécifique à l'utilisateur des thermorésistances. Une description détaillée de la méthode 'Callendar-van-Dusen et de la linéarisation 'Polynome RTD' se trouve en annexe du présent manuel.

Groupe de fonctions SENSOR 1				
	<p>La représentation de la liste de sélection du type de capteur dépend de l'unité PV. Exemple : lors de la sélection d'une résistance il faut régler l'unité PV au préalable sur Ω.</p> <p>Sensor 1 est prioritaire, les réglages de Sensor 2 sont adaptés aux réglages de Sensor 1.</p> <p>Exemple : Sensor 1 est réglé sur le raccordement 4 fils, Sensor 2 sur le raccordement 3 fils; on a automatiquement le changement de Sensor 2 sur le thermocouple type K.</p>			
Mode de raccordement	<p>Entrée du mode de raccordement RTD.</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 2 fils ■ 3 fils ■ 4 fils <p>La fonction est seulement active lors de la sélection d'une thermorésistance (RTD) dans la fonction TYPE CAPTEUR (V3H0).</p>	+	+	V3H1
Point de référence	<p>Sélection du point de référence interne (Pt100) ou externe.</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ interne ■ externe <p>La fonction est seulement active lors de la sélection d'un thermocouple (TC) dans la fonction TYPE CAPTEUR (V3H0).</p>	+	+	V3H2
Température externe	<p>Entrée du point de référence externe.</p> <p>Entrée : -40,00 à 85,00 °C (°C, °F, K)</p> <p>0 °C</p> <p>Fonction est seulement active lors de la sélection 'externe' dans la fonction POINT DE REFERENCE (V3H2).</p>	+	+	V3H3
Compensation 2 fils	<p>Entrée de la compensation de la résistance de ligne sur une boucle 2 fils RTD.</p> <p>Entrée : 0,00 à 30,00 Ω</p> <p>Fonction seulement active lors de la sélection d'une boucle 2 fils dans la fonction MODE DE RACCORDEMENT (V3H1).</p>	+	+	V3H4
Offset	<p>Entrée de la correction du zéro (Offset).</p> <p>Entrée : -10,00 à 10,00 °C (-18,00 à 18,00 °F)</p> <p>0,00 °C</p>	+	+	V3H5
Unité	<p>Affichage de l'unité de mesure.</p> <p>Unité Sensor 1 = unité PV</p>	+	+	V3H6
N° série capteur	<p>Entrée du numéro de série du capteur raccordé à cette entrée.</p>	+	+	V3H7

Groupe de fonctions SENSOR 2 (seulement pour appareil avec deux entrées capteur)				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Type de capteur	<p>voir Groupe de fonctions SENSOR 1</p> <p>Sensor 1 est prioritaire, les réglages de Sensor 2 sont adaptés aux réglages de Sensor 1.</p> <p>Exemple : Sensor 1 est réglé sur le raccordement 4 fils, Sensor 2 sur le raccordement 3 fils; on a automatiquement le changement de Sensor 2 sur le thermocouple type K.</p>	+	+	V4H0
Mode de raccordement	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H1
Point de référence	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H2

Groupe de fonctions SENSOR 2 (seulement pour appareil avec deux entrées capteur)				
Température externe	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H3
Compensation 2 fils	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H4
Offset	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H5
Unité	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H6
N° série capteur	voir Groupe de fonctions SENSOR 1	+	+	V4H7

Groupe de fonctions SORTIE				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Valeur initiale PV	Entrée valeur pour 4 mA. Entrée : valeurs de seuil voir fonction TYPE CAPTEUR 1/2. 0 °C	+	+	V1H4
Valeur finale PV	Entrée valeur pour 20 mA. Entrée : valeurs de seuil voir fonction TYPE CAPTEUR 1/2. 100 °C	+	+	V1H5
Sortie analogique	Entrée du signal de sortie courant standardisé (4 à 20 mA) ou inverse (20 à 4 mA). Entrée : <ul style="list-style-type: none"> ■ 4 à 20 mA ■ 20 à 4 mA 	+	+	V1H6
Filtre	Sélection du filtre digital 1er ordre (filtre constante de temps). Entrée : 0 à 60 s	+	+	V1H7
Sortie HART/ Multidrop	Préambules	Entrée : nombre de préambules de réponse : 0 à 15 5		Serveur HART
	Adresse d'appareil	Entrée : Adresse HART du transmetteur de température : 0 à 15 Pour les adresses > 0 le transmetteur de température est en mode Multidrop et la sortie analogique est fixée à 4 mA. L'adresse d'appareil est affichée pour le mode Multidrop		

Groupe de fonctions SECURITE / MAINTENANCE				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II

Groupe de fonctions SECURITE / MAINTENANCE				
Mode alarme de dérive	<p>Définition du comportement lorsque les valeurs mesurées Sensor 1 et 2 sont différentes.</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ off ▪ Avertissement ▪ Alarme <p>Avertissement :</p> <p>Le symbole Attention devient actif dans l'affichage. Un avertissement est émis par le biais du protocole HART®.</p> <p>Alarme :</p> <p>Le symbole Attention devient actif dans l'affichage. Le transmetteur passe sur signal alarme.</p>	+	+	V2H0
Mode dérive	<p>Ecart dérive Pas d'entrée nécessaire si mode alarme de dérive = off.</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Supérieur Alarme/avertissement si le montant absolu de la différence Sensor 1 - Sensor 2 dépasse un seuil défini par excès (par ex. limite d'alarme de dérive). La valeur standard est supérieure pour les versions d'appareil < SW 01.03.00, pour lesquelles le paramètre n'est pas disponible. ▪ Inférieur Alarme/avertissement si le montant absolu de la différence Sensor 1 - Sensor 2 dépasse un seuil défini par défaut (par ex. limite d'alarme de dérive). 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Seuil d'alarme de dérive	<p>Pas d'entrée nécessaire si mode alarme de dérive = off.</p> <p>Entrée de seuil pour alarme ou avertissement de dérive. Selon la fonction 'Mode dérive' une alarme ou un avertissement de dérive devient actif en cas de dépassement par excès ou par défaut.</p> <p>Entrée : 0 à 999 999 °C</p>	+	+	V2H1
Mode défaut	<p>Entrée du signal de panne en cas de bris ou de court-circuit du capteur.</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ max (≥ 21,0 mA) ▪ min (≤ 3,6 mA) 	+	+	V1H8
Réglage courant défaut	<p>Entrée seulement possible si mode défaut = max</p> <p>Entrée : 21,6 à 23 mA 21,7 mA</p>	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Hystérésis d'alarme	<p>Les alarmes brèves sont supprimées à la sortie analogique (par ex. en raison de décharges électrostatiques).</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 s ▪ 2 s ▪ 5 s <p>Dans le temps imparti la dernière valeur mesurée avant l'alarme est éditée. Si le défaut subsiste toujours une alarme est signalée.</p>	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Alarme température ambiante	<p>Alarme en cas de dépassement par excès ou défaut de la température ambiante admissible est désactivée ici.</p> <p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ on ▪ off <p>Si l'alarme de la température ambiante est désactivée, l'appareil ne délivre pas d'alarme, mais un avertissement. Ce changement sera effectué sous la responsabilité de l'utilisateur.</p>	+	+	V2H2

Groupe de fonctions SECURITE / MAINTENANCE				
Reconnaissance de corrosion	<p>La corrosion des câbles de raccordement du capteur peut fausser les valeurs mesurées. Notre appareil offre la possibilité de reconnaître la corrosion avant d'obtenir des valeurs de mesure erronées. (voir chapitre 9.2.1)</p> <p>Deux niveaux différents peuvent être sélectionnés en fonction des exigences de l'application :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ off (émission d'un avertissement avant que le seuil alarme ne soit atteint, afin qu'une maintenance préventive/suppression de défaut puisse être réalisée.) ▪ on (pas d'avertissement, alarme immédiate) 	+	+	V2H4
Alarme de dépassement de gamme par excès ou défaut	<p>Entrée :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off Dans le cas d'un dépassement de gamme de mesure par excès ou par défaut le signal est linéaire en température jusqu'à 3,8 mA ou 20,5 mA et reste sur ces valeurs (selon NAMUR NE43). ▪ On Si la température mesurée correspond à une valeur de sortie < 3,8 mA ou > 20,5 mA, une erreur est signalée (voir 'Mode défaut'). 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-
Filtre réseau	<p>Sélection du filtre de réseau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 Hz ▪ 60 Hz 	+	+	V2H3

Groupe de fonctions AFFICHAGE				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Affichage	<p>Activation des valeurs devant être affichées :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Affichage PV (DXR,CW=1) + + V6H0 ▪ Affichage de la valeur mesurée (DXR,CW=2) + + V6H0 Sensor 1 (DXR,CW=4) + + V6H0 ▪ Affichage de la valeur mesurée (DXR,CW=8) + + V6H0 Sensor 2 (DXR,CW=16) + + V6H0 ▪ Affichage valeur mesurée RJ (DXR,CW=32) + + V6H0 ▪ Affichage valeur sortie analogique ▪ Affichage état 2s (DXR,CW=0) < SW 01.03.00 < SW 01.03.00 < SW 01.03.00 4s (DXR,CW=64) 6s (DXR,CW=128) 8s (DXR,CW=192) ▪ Affichage temps off (DXR,CW=0) ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 - on (DXR,CW=64) ▪ Affichage en % (on/off) La valeur principale de process (PV) est indiquée en %. <p>Activation des valeurs devant être affichées via Commuwin II et terminal portable HART® DXR 275/375 : additionner le (DXR, CW = x) des valeurs à afficher et entrer la somme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Affichage temps (2s, 4s, 6s, 8s) ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 - ▪ Affichage décimales (0,1,2) ≥ SW 01.03.00 ≥ SW 01.03.00 - ▪ Affichage texte PV (texte spécifique utilisateur, 8 caractères) + + V6H1 			

Groupe de fonctions DIAGNOSTIC			
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle	ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II

Groupe de fonctions DIAGNOSTIC				
Diagnostic	Affichage des informations nécessaires au diagnostic d'appareil. <ul style="list-style-type: none"> Etat d'appareil ou code erreur (voir chap. 9.2 "Messages erreurs") Dernier code erreur (état) ou code erreur précédent (voir chap. 9.2 "Messages erreurs") Etat Sensor 1 (0 = pas de défaut; 0 ≠ défaut) Etat Sensor 2 (0 = pas de défaut; 0 ≠ défaut) Réglage modifié 	+	+	<ul style="list-style-type: none"> V9H0 V9H1 V0H4 V0H6 V9H2
Diagnostic	<ul style="list-style-type: none"> Static Revision A chaque modification de paramètre, la "Static revision" est augmentée. Celle-ci sert à démontrer, selon 21 CFR Part 11, qu'aucune autre modification de paramètre n'a eu lieu. Valeur de process max. Sensor 1 Valeur de process min. Sensor 1 Valeur de process max. Sensor 2 Valeur de process min. Sensor 2 Valeur de mesure max. RJ Valeur de mesure min. RJ <p>Affichage de la valeur de process max. La valeur de process est reprise après le début de la mesure. Affichage de la valeur de process min. La valeur de process est reprise après le début de la mesure. Affichage de la température max. et min. mesurée au point de référence interne Pt100 DIN B.</p> <ul style="list-style-type: none"> La valeur de process max. est modifiée lors de l'accès écriture à la valeur de process actuelle. Lors d'un retour aux réglages usine, c'est la valeur par défaut qui est notée -10000. La valeur de process min. est modifiée lors de l'accès écriture à la valeur de process actuelle. Lors d'un retour aux réglages usine, c'est la valeur par défaut qui est notée +10000. 	-	-	<ul style="list-style-type: none"> V9H3 V8H0 V8H1 V8H2 V8H3 V8H4 V8H5

Groupe de fonctions IDENTIFICATION				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Point de mesure Entrée et affichage des informations permettant l'identification du point de mesure				
Désignation du point de mesure TAG	Entrée : 8 caractères	+	+	VAH0
Description	Entrée : 16 caractères	+	+	VAH1
Message	Entrée : 32 caractères	-	+	
Information appareil Affichage des informations permettant l'identification de l'appareil				
Commuwin version d'appareil	Version Commuwin spéciale par ex. : 8010 correspond à une version 1.0	-	-	VAH3
Mise à jour de l'appareil	Affichage de la mise à jour de l'appareil	-	+	VAH2
Numéro de série	Affichage à 11 digits du numéro de série E+H (voir plaque signalétique sur l'appareil).	+	+	VAH4
Version de soft	Affichage de la version de software	+	+	VAH6

Groupe de fonctions IDENTIFICATION				
Version de hardware	Affichage de la version de hardware	+	+	VAH7
Certificats	Affichage des agréments de l'appareil	-	+	
Appareil Affichage des informations permettant l'identification de l'appareil HART®				
Fabricant	Marque du fabricant : Endress+Hauser (=17)	-	+	-
Type d'appareil	Désignation du type de l'appareil : TMT162	-	+	-
Date	Utilisation individuelle de ce paramètre	-	+	-
Révision hardware	Etat de révision des composants électroniques de l'appareil	-	+	-

Groupe de fonctions SERVICE				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
Verrouillage	Code de libération pour le paramétrage. Entrée : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verrouillage = 0 ▪ Libération = 261 	+	+	V9H6
Retour au réglage usine	Retour au réglage usine. Entrée : 162 0	+	+	V9H5
Simulation sortie	Activation du mode de simulation Entrée : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Off ▪ On 	+	+	V9H7
Valeur de simulation	Entrée de la valeur de simulation (courant). Entrée : 3,58 à 23 mA à partir de version de soft 01.03.00. Jusqu'à version de soft 01.03.00 21,7 mA	+	+	V9H8
Etalonnage spécifique utilisateur (Trim) sortie analogique	Modification de la valeur 4 ou 20 mA de ± 0,150 mA <ul style="list-style-type: none"> ▪ Compensation 4 mA ▪ Compensation 20 mA 	≥ SW 01.03.00	≥ SW 01.03.00	-

Groupe de fonctions VALEURS MESUREES				
Disponibilité dans ReadWin® 2000, terminal portable HART® DXR275/375, Commuwin II avec position matricielle		ReadWin® 2000	DXR275/375, FieldCare	Matrice CW II
PV	Valeur PV	+	+	VOH0
AO	Valeur PV en mA	-	+	VOH1
PV %	Valeur PV en %	-	+	VOH2
Sensor 1	Valeur de process Sensor 1	-	+	VOH3

Groupe de fonctions VALEURS MESUREES				
Sensor 2	Valeur de process Sensor 2	-	+	V0H5
Température interne	Température interne de l'appareil	-	+	V0H7

6.4.2 Commandes supportées par HART®

R = accès lecture, W = accès écriture

N°	Désignation	Accès
Universal Commands		
00	Read unique identifier	R
01	Read primary variable	R
02	Read p.v. current and percent of range	R
03	Read dynamic variables and p.v. current	R
06	Write polling address	W
11	Read unique identifier associated with tag	R
12	Read message	R
13	Read tag, descriptor, date	R
14	Read primary variable sensor information	R
15	Read primary variable output information	R
16	Read final assembly number	R
17	Write message	W
18	Write tag, descriptor, date	W
19	Write final assembly number	W
Common practice		
34	Write primary variable damping value	W
35	Write primary variable range values	W
38	Reset configuration changed flag	W
40	Enter/Exit fixed primary variable current mode	W
42	Perform master reset	W
44	Write primary variable units	W
48	Read additional device status	R
59	Write number of response preambles	W
Device / E+H specific		
144	Read matrix parameter	R
145	Write matrix parameter	W
231	Check Device Status	R

- Commande HART® N°48 (HART-Cmd #48)
Après le Response Code et le Device Status Byte on interroge dans le transmetteur un diagnostic détaillé par le biais de Cmd #48. Ce diagnostic comprend 8 Bytes.

Byte	Contenu	Signification
0		0 x 01 réservé 0 x 40 bit global pour un avertissement 0 x 80 bit global pour une alarme
1		0 x 01 info : Appareil démarre 0 x 02 info : Appareil en mode Multidrop 0 x 04 alarme : Tension d'alimentation trop faible 0 x 08 alarme : Dépassement par défaut valeur mesurée 0 x 10 alarme : Dépassement par excès valeur mesurée 0 x 20 avertissement : Dérive capteur reconnue 0 x 40 réservé 0 x 80 réservé
2	Etat général de l'appareil	0 x 01 avertissement : Activer Backup 0 x 02 info : Maintenance nécessaire 0 x 04 info : Dérive trop faible/trop importante 0 x 08 info : Corrosion aux bornes 0 x 10 info : Température ambiante trop élevée/faible 0 x 20 info : Courant de sortie sur valeur fixe 0 x 40 info : Pas de LCD raccordé ou défaut de LCD 0 x 80 info : Up-/Download actif
3		0 x 01 alarme : EEPROM 0 x 02 alarme : ADC 0 x 04 alarme : Voie 1 0 x 08 alarme : Voie 2 0 x 10 alarme : Point de mesure de référence 0 x 20 alarme : HART ASIC 0 x 40 avertissement : Dépassement par défaut valeur mesurée 0 x 80 avertissement : Dépassement par excès valeur mesurée
4	Etat voie 1	0 x 01 avertissement corrosion 0 x 02 corrosion 0 x 04 bris capteur 0 x 08 court-circuit capteur 0 x 10 dépassement par défaut gamme 0 x 20 dépassement par excès gamme 0 x 40 voie pas prête à fonctionner 0 x 80 défaut conversion A/D
5	Etat voie 2	Voir voie 1
6	Extended Device Status	0 x 01 maintenance nécessaire 0 x 02 présence d'avertissement/d'alarmes
7	Device Operating Mode	Toujours 0



Le composant système Fieldgate FXA520 d'Endress+Hauser permet l'étalonnage, le diagnostic et le paramétrage à distance des appareils HART® raccordés, par ex. un message est automatiquement envoyé par e-mail ou SMS. L'appareil exploite pour le diagnostic les 4 premiers bytes de HART-Cmd #48.

■ Commande HART® N°231 (HART-Cmd #231)

La commande permet d'interroger le diagnostic classifié de l'appareil. Les classes d'erreur correspondent à la directive GMA VDE NAMUR 2650 :

Byte	Contenu	Signification
1	Info selon GMA VDE NAMUR 2650	0x01 -F- Défaut 0x02 -C- Appareil en mode service 0x03 -M- Maintenance nécessaire 0x04 -S- Hors spécification
2+3	Messages erreur appareil voir chap. 9.2	

Classification erreurs voir chap. 9.2 Messages d'erreur.



Le séparateur intelligent RN221N avec diagnostic HART® d'Endress+Hauser communique cycliquement avec les appareils HART® raccordés et signale les informations de diagnostic via un contact inverseur.

7 Maintenance

L'appareil ne nécessite en principe aucune maintenance particulière.

8 Accessoires

Lors de commandes d'accessoires, prière d'indiquer le numéro de série de l'appareil !

Type	Description	Référence
Bouchons aveugles	<ul style="list-style-type: none"> ▪ M20x1,5 EEx-d/XP ▪ G ½" EEx-d/XP ▪ NPT ½" ALU ▪ NPT ½" V4A 	51004489 51004916 51004490 51006888
Raccords de câble	▪ Raccord de câble pour 1 capteur M20x1,5	51004949
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Entrée de câble NPT ½ " câble 2 x D0,5 pour 2 capteurs ▪ Entrée de câble M20x1,5 câble 2 x D0,5 pour 2 capteurs 	51004654 51004653
Adaptateur	Entrée de câble M20x1,5/NPT ½"	51004387
Support pour montage mural ou sur colonne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Inox pour mur/tube 2" ▪ Inox pour tube 2"/V4A 	51004823 51006412
Parafoudre HAW569	Raccord à visser M20x1,5 ; conçu pour raccordement bus de terrain HART®, FF et PA Référence : HAW569-A11A pour zone non Ex Référence : HAW569-B11A pour zone Ex ATEX 2(1)G EEx ia IIC (Autres données voir Information technique : TI103R)	

9 Suppression des défauts

9.1 Recherche des défauts

Commencez votre recherche de défaut en passant en revue les checklists suivantes, si des défauts sont apparus après la mise en service ou en cours de fonctionnement. Des questions ciblées vous guideront jusqu'à l'origine du défaut et aux mesures à prendre.

9.2 Messages d'erreur

Code erreur	Cause	Action/Suppression	Mode ¹⁾
0	Pas d'erreur, avertissement	-	-
10	Erreur de hardware (appareil défectueux)	Remplacer l'appareil	F
13	Point de mesure de référence défectueux	Remplacer l'appareil	F
15	EEprom défectueuse	Remplacer l'appareil	F
16	Convertisseur A/D défectueux	Remplacer l'appareil	F
17	Limite de température ambiante dépassée	Electronique si possible endommagée suite à un dépassement de la limite de température ambiante, renvoyer l'électronique pour contrôle au fabricant	O, F
19	Tension d'alimentation trop faible	Vérifier la tension d'alimentation ; contrôler que les câbles de raccordement ne sont pas corrodés	F
50	Sensor 1 rupture de ligne	Vérifier Sensor 1	*
51	Sensor 1 court-circuité	Vérifier Sensor 1	*
52	Corrosion Sensor 1	Vérifier Sensor 1	*
53	En dehors de la gamme du capteur	Mauvais type de Sensor 1 pour l'application	*
60	Sensor 2 rupture de ligne	Vérifier Sensor 2	*
61	Sensor 2 court-circuité	Vérifier Sensor 2	*
62	Corrosion Sensor 2	Vérifier Sensor 2	*
63	En dehors de la gamme du capteur	Mauvais type de Sensor 2 pour l'application	*
70	Alarme de dérive	Seuil de dérive dépassé, vérifier les capteurs	F
81	Alarme : Dépassement de gamme par défaut	Gamme de mesure réglée évent. trop petite	F
82	Alarme : Dépassement de gamme par excès	Gamme de mesure réglée évent. trop petite	F
106	Avertissement : Up-/Download actif	-	C
107	Avertissement : Simulation de sortie active	Désactiver la simulation de sortie	C
201	Avertissement : Valeur mesurée trop faible	Modifier la valeur initiale PV	M
202	Avertissement : Valeur mesurée trop grande	Modifier la valeur finale PV	M
203	Avertissement : Limite de température ambiante dépassée	Electronique si possible endommagée suite à un dépassement de la limite de température ambiante, renvoyer l'électronique pour contrôle au fabricant	O

Code erreur	Cause	Action/Suppression	Mode ¹⁾
204	Avertissement de dérive :	Seuil de dérive dépassé, vérifier les capteurs	M
205	Avertissement : Activer le backup du capteur	Vérifier le capteur	M
206	Avertissement : Corrosion Sensor 1	Vérifier Sensor 1	M
207	Avertissement : Corrosion Sensor 2	Vérifier Sensor 2	M
208	Retour au réglage usine	-	0
209	Initialisation de l'appareil	-	0
+1000	Autres erreurs actives	Supprimer l'erreur affichée	

1) Les modes ont la signification suivante : F : défaut, C : appareil en mode service, M : maintenance nécessaire, S : hors spécification, * = en fonction du mode (F ou M). Voir aussi chapitre 6.4.2 Commandes HART® supportées.



En présence de plusieurs erreurs, c'est l'erreur avec la priorité la plus élevée qui est émise. Si cette erreur est supprimée, c'est l'erreur suivante qui est éditée ! C'est un offset de 1000 qui permet de reconnaître la présence de plusieurs erreurs.

Comportement de l'appareil en cas de défaut de capteur

	PV = SV1 (2 entrées capteur)	PV = SV2	PV = SV1 - SV2 (différence)	PV = (SV1+SV2)/2 (moyenne)	PV = SV1 (ou S2) PV = SV2 (ou S1) (Sensor backup)
S1 défectueux	Défaut	Avertissement	Défaut	Défaut	Avertissement
S2 défectueux	Avertissement	Défaut	Défaut	Défaut	Avertissement
S1 et S2 défectueux	Défaut	Défaut	Défaut	Défaut	Défaut
Alarme de dérive (IS1-S2I > Seuil)	-		Défaut	Défaut	Défaut
Avertissement de dérive (IS1-S2I > Seuil)	-		Avertissement	Avertissement	Avertissement

En cas d'avertissement et de défaut on obtient l'affichage du symbole 'Attention' et le code erreur est affiché. En cas de défaut le bargraph affiché clignote, seul le code erreur est affiché à la place de la valeur mesurée. (voir aussi Chap. 5.2).

9.2.1 Reconnaissance de corrosion



Reconnaissance de corrosion seulement pour RTD avec liaison 4 fils

La corrosion des câbles de raccordement du capteur peut fausser les valeurs mesurées. Notre appareil offre la possibilité de reconnaître la corrosion avant d'obtenir des valeurs de mesure erronées.

Deux niveaux différents peuvent être sélectionnés en fonction des exigences de l'application :

- off (émission d'un avertissement avant que le seuil alarme ne soit atteint, afin qu'une maintenance préventive/suppression de défaut puisse être réalisée.)
- on (pas d'avertissement, alarme immédiate)

Le tableau suivant décrit le comportement de l'appareil en cas de modification de la résistance dans le câble de liaison capteur, en fonction de la sélection de paramètre on/off.

RTD ¹⁾	$< \approx 2 \text{ k}\Omega$	$2 \text{ k}\Omega \approx x < \approx 3 \text{ k}\Omega$	$> \approx 3 \text{ k}\Omega$
off	---	WARNING	ALARME
on	---	ALARME	ALARME

1) Pt100 = 100 Ω pour 0°C / Pt1000 = 1000 Ω pour 0°C

TC	$< \approx 10 \text{ k}\Omega$	$10 \text{ k}\Omega \approx x < \approx 15 \text{ k}\Omega$	$> \approx 15 \text{ k}\Omega$
off	---	WARNING ¹⁾	ALARME
on	---	ALARME	ALARME

1) Dans le cas de températures ambiantes très élevées, un écart de mesure triple par rapport à la spécification est possible.

La résistance du capteur peut influencer les indications de résistance dans le tableau. Lors d'une augmentation simultanée de toutes les résistances des câbles de liaison, les valeurs données dans le tableau sont divisées par deux.

Pour la reconnaissance de corrosion, on part du principe qu'il s'agit d'un process très lent avec augmentation permanente de la résistance.

9.2.2 Surveillance tension d'alimentation

Lorsque la tension d'alimentation requise n'est pas atteinte, la valeur de la sortie analogique passe pendant 3 s $\leq 3,6 \text{ mA}$. L'affichage indique le code erreur 19. Puis l'appareil de mesure cherche à éditer à nouveau la valeur de sortie analogique correcte. Si la tension d'alimentation reste trop faible, la valeur de la sortie analogique passe à nouveau $\leq 3,6 \text{ mA}$. On évite ainsi que l'appareil n'émette en permanence une valeur de sortie analogique erronée.

9.3 Erreur d'application sans messages

9.3.1 Erreur d'application en général

Description de l'erreur	Cause	Action/Suppression
Pas de communication	Pas d'alimentation sur le câble 2 fils	Raccorder correctement les câbles de liaison selon le schéma électrique (polarité)
	Résistance de communication 250 Ω manquante	Voir chap. 4.3.1 'Raccordement HART®'
	Tension d'alimentation trop faible (<11 V ou 8 V sans affichage avec cavalier J3)	Vérifier la tension d'alimentation
	Câble interface défectueux	Vérifier le câble interface
	Interface défectueux	Vérifier l'interface de votre PC
	Appareil défectueux	Remplacer l'appareil

9.3.2 Erreur d'application pour raccordement RTD

Pt100/Pt500/Pt1000/Ni100

Description de l'erreur	Cause	Action/Suppression
Courant défaut ($\leq 3,6$ mA ou ≥ 21 mA)	Capteur défectueux	Vérifier le capteur
	Mauvais raccordement du RTD	Raccorder correctement les câbles de liaison (schéma des bornes)
	Mauvais raccordement de la liaison 2 fils	Raccorder correctement les câbles de liaison selon le schéma électrique (polarité)
	Mauvaise programmation de l'appareil (nombre de fils)	Modifier la fonction TYPE DE RACCORDEMENT
	Programmation	Mauvais type de capteur réglé dans la fonction TYPE CAPTEUR ; passer au bon type de capteur
	Appareil défectueux	Remplacer l'appareil

Description de l'erreur	Cause	Action/Suppression
Valeur mesurée est erronée/ imprécise	Mauvaise implantation du capteur	Implanter correctement le capteur
	Evacuation de chaleur au-dessus du capteur	Tenir compte de la longueur de montage du capteur
	Mauvaise programmation de l'appareil (nombre de fils)	Modifier la fonction TYPE DE RACCORDEMENT
	Mauvaise programmation de l'appareil (échelle)	Modifier l'échelle
	Mauvais RTD réglé	Modifier la fonction TYPE CAPTEUR
	Raccordement du capteur (2 fils)	Vérifier le raccordement du capteur
	Résistance de ligne du capteur (2 fils) n'a pas été compensée	Compenser la résistance de ligne
	Offset mal réglé	Vérifier l'offset


9.3.3 Erreur d'application pour raccordement TC

Description de l'erreur	Cause	Action/Suppression
Courant défaut ($\leq 3,6$ mA ou ≥ 21 mA)	Capteur mal raccordé	Raccorder le capteur d'après le schéma électrique (polarité)
	Capteur défectueux	Vérifier le capteur
	Programmation	Mauvais type de capteur réglé dans la fonction TYPE CAPTEUR ; régler le bon thermocouple
	Appareil défectueux	Remplacer l'appareil

Description de l'erreur	Cause	Action/Suppression
Valeur mesurée est erronée/ imprécise	Mauvaise implantation du capteur	Implanter correctement le capteur
	Evacuation de chaleur au-dessus du capteur	Tenir compte de la longueur de montage du capteur
	Mauvaise programmation de l'appareil (échelle)	Modifier l'échelle
	Mauvais type de thermocouple réglé (TC)	Modifier la fonction TYPE CAPTEUR
	Mauvais point de référence réglé	Voir chap. 'Description des fonctions'
	Offset mal réglé	Vérifier l'offset
	Parasites au-dessus du filament soudé dans le tube protecteur (couplage de tensions parasites)	Utiliser un thermocouple pour lequel le filament n'est pas soudé

9.4 Pièces de rechange

Lors de commandes de pièces de rechange, prière d'indiquer le numéro de série de l'appareil !

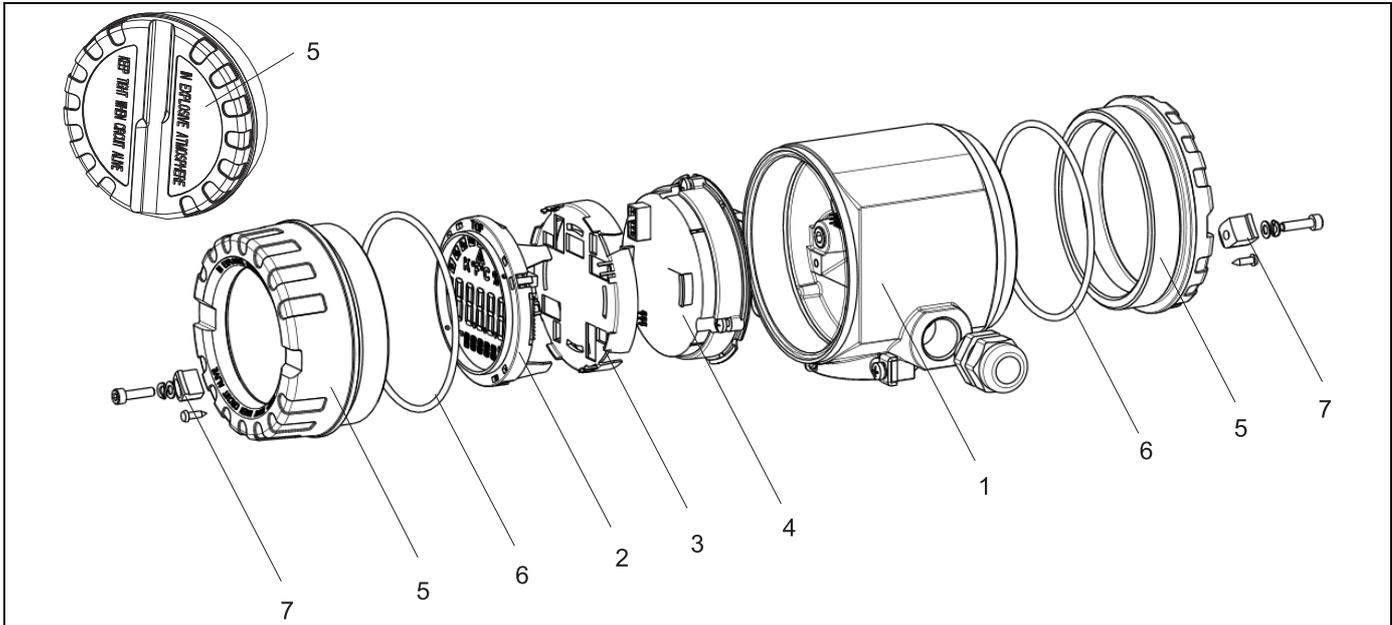

T09-TMT162Z-09-00-xx-xx-001

Pos. N°1	Boîtier		
	Certificats :		
	A	Zone non Ex + Ex ia	
	B	ATEX Ex d	
	Matériau :		
	A	Aluminium, HART	
	B	Inox 316L, HART	
	C	T17, HART	
	F	Aluminium, FF/PA	
	G	Inox 316L, FF/PA	
	H	T17, FF/PA	
	Entrée de câble :		
	1	2 x filetage NPT ½" + bornier + 1 bouchon aveugle	
	2	2 x filetage M20x1,5 + bornier + 1 bouchon aveugle	
	4	2 x filetage G ½" + bornier + 1 bouchon aveugle	
	Version :		
	A	Standard	
TMT162G-			A <- Référence
Pos. N°4	Electronique		
	Certificats :		
	A	Zone non Ex	
	B	ATEX Ex ia, FM IS, CSA IS	
	Entrée capteur; communication :		
	A	1x; HART	
	B	2x; config. sortie Sensor 1, HART	
	C	2x; FF Rev. 1	
	D	2x; PA	
	E	2x; FF Rev. 2	
	Configuration :		
	A	50 Hz filtre de réseau	
	B	Produit selon commande d'origine (indiquer numéro de série) 50 Hz filtre de réseau	
	K	60 Hz filtre de réseau	
	L	Produit selon commande d'origine (indiquer numéro de série) 60 Hz filtre de réseau	
TMT162E-			<- Référence

Pos.	Référence	Pièces de rechange
2, 3	TMT162X-DA	Affichage HART + support + système de blocage
2, 3	TMT162X-DB	Affichage PA/FF + support + système de blocage
2, 3	TMT162X-DC	Support d'affichage + système de blocage
5	TMT162X-HH	Couvercle de boîtier aveugle Alu Ex d, FM XP avec joint, agrément CSA seulement comme couvercle compartiment de raccordement
5	TMT162X-HI	Couvercle de boîtier aveugle Alu + joint
5	TMT162X-HK	Couvercle de boîtier complet affichage Alu Ex d avec joint
5	TMT162X-HL	Couvercle de boîtier complet affichage Alu avec joint
5	TMT162X-HA	Couvercle de boîtier inox 316L Ex d, ATEX Ex d, FM XP avec joint, agrément CSA seulement comme couvercle compartiment de raccordement
5	TMT162X-HB	Couvercle d'appareil aveugle inox 316L, avec joint
5	TMT162X-HC	Couvercle d'appareil complet avec affichage, Ex d, inox 316L, ATEX Ex d, FM XP, CSA XP, avec joint
5	TMT162X-HD	Couvercle d'appareil complet avec affichage, inox 316L, avec joint
5	TMT162X-HE	Couvercle de boîtier aveugle, T17, 316L
5	TMT162X-HF	Couvercle d'appareil complet avec affichage, polycarbonate, T17 316L
5	TMT162X-HG	Couvercle d'appareil complet avec affichage, verre, T17 316L
6	71158816	Jont torique 88x3 EPDM70, revêtement lisse PTFE
7	51004948	Crampon de couvercle pièce de rechange TMT162 Vis, rondelle, rondelle élastique



Les accessoires et pièces de rechange actuellement disponibles pour votre appareil sont visibles en ligne sous : http://www.products.endress.com/spareparts_consumables
TMT162

9.5 Retour de matériel

Pour une utilisation ultérieure ou une réparation, il convient de bien emballer l'appareil, de préférence dans l'emballage d'origine. Les réparations ne doivent être effectuées que par le service après-vente du fournisseur ou par un personnel spécialisé.

Lors du renvoi pour réparation, joindre une note avec une description du défaut et de l'application.

9.6 Mise au rebut

L'appareil comporte des composants électroniques et doit être considéré comme déchet spécial lors de sa mise au rebut. Tenir compte des directives de mise au rebut en vigueur dans votre pays.

9.7 Historique software/logiciel

Version software/logiciel

La version SW/logiciel donne des indications sur l'état de votre appareil : XX.YY.ZZ (exemple 01.02.01).

- XX Modification de la version principale.
Compatibilité n'est plus assurée. L'appareil et le manuel de mise en service sont modifiés.
- YY Modifications de la fonctionnalité et de la configuration.
Compatibilité est assurée. Manuel de mise en service est modifié.
- ZZ Suppression de défauts et modifications internes.
Manuel de mise en service n'est pas modifié.

Version SW/logiciel, date	Utilisation, documentation	Modifications
01.01.00, 09/2002	Compatible avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ HART Communicator DXR275 (à partir de OS4.6) avec DevRev1, DDRev 1 ■ Readwin® 2000 Version 1.9.1.1 ■ Commuwin II (à partir de version 2.07.01-4) ■ AMS (à partir de version 5.0) ■ PDM (à partir de version 5.1) 	Logiciel d'origine
01.02.00, 12/2002	Compatible avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ Readwin® 2000 Version 1.10.1.1 	Paramètre pour compensation de la boucle 4 à 20 mA
01.03.00, 09/2004	Compatible avec : <ul style="list-style-type: none"> ■ HART Communicator DXR275 (à partir de OS4.6) avec DevRev 2, DDRev 1 ■ HART Communicator DXR375 (à partir de OS1.6) avec DevRev 2, DDRev 1 ■ Readwin® 2000 (à partir de version 1.16.2.0) ■ AMS (à partir de version 5.0) ■ PDM (à partir de version 5.1) ■ FieldCare Version à partir de 2.01.00 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Linéarisation spécifique au client, Sensor matching pour sondes RTD ■ Coefficients Callendar Van-Dusen pour Pt100 ■ Nouveaux capteurs : Pt100 SAMA ($\alpha = 0,003923$) Cu10 ($\alpha = 0,00427$) Pt200 CEI 751 ($\alpha = 0,00385$) Ni120 ($\alpha = 0,00672$) Pt50/100 GOST ($\alpha = 0,003911$) Cu50/100 GOST ($\alpha = 0,004278$) ■ Valeur de courant défaut réglable (entre 21,6 et 23 mA) ■ Représentation de la mesure sur l'afficheur en % ■ Décimales réglables
01.03.01, 04/2005	-	Nouvelle commande HART® : 231 et suppression d'erreurs mineures
01.03.03, 12/2006	-	Modifications de soft internes

10 Caractéristiques techniques

10.0.1 Entrée

Grandeur de mesure

Température (mode de transmission linéaire en température), résistance et tension

Gamme de mesure

Selon le raccordement du capteur et les signaux d'entrée, le transmetteur enregistre différentes gammes de mesure (voir "Type d'entrée").

Type d'entrée

Type d'entrée	Désignation	Limites de gamme	Etendue de mesure min.
Thermorésistances (RTD) selon CEI 60751 ($\alpha = 0,00385$) selon JIS C1604-81 ($\alpha = 0,003916$) selon DIN 43760 ($\alpha = 0,006180$) selon Edison Copper Winding No.15 ($\alpha = 0,004274$) selon Edison Curve ($\alpha = 0,006720$) selon GOST ($\alpha = 0,003911$) selon GOST ($\alpha = 0,004278$)	Pt100	-200 à 850 °C (-328 à 1562 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt200	-200 à 850 °C (-328 à 1562 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt500	-200 à 250 °C (-328 à 482 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt1000	-200 à 250 °C (-238 à 482 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt100	-200 à 649 °C (-328 à 1200 °F)	10 °C (18 °F)
	Ni100	-60 à 250 °C (-76 à 482 °F)	10 °C (18 °F)
	Ni1000	-60 à 150 °C (-76 à 302 °F)	10 °C (18 °F)
	Cu10	-100 à 260 °C (-148 à 500 °F)	10 °C (18 °F)
	Ni120	-70 à 270 °C (-94 à 518 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt50	-200 à 1100 °C (-328 à 2012 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt100	-200 à 850 °C (-328 à 1562 °F)	10 °C (18 °F)
	Cu50, Cu100	-200 à 200 °C (-328 à 392 °F)	10 °C (18 °F)
	Pt100 (Callendar/van Dusen)	10 à 400 Ω 10 à 2000 Ω	10 Ω 100 Ω
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mode de raccordement : 2 fils, 3 fils, 4 fils, courant de capteur : $\leq 0,3$ mA ■ Dans le cas d'un circuit 2 fils, compensation de la résistance de ligne possible (0 à 30 Ω) ■ pour liaison 3 et 4 fils, résistance de câble capteur jusqu'à max. 50 Ω par câble 		
Résistances	Résistance Ω	10 à 400 Ω 10 à 2000 Ω	10 Ω 100 Ω

Type d'entrée	Désignation	Limites de gamme	Etendue de mesure min.
Thermocouples (TC) selon CEI 60584, partie 1	Type B (PtRh30-PtRh6) ¹⁾²⁾	0 à +1820 °C (32 à 3308 °F)	500 °C (900 °F)
	Type E (NiCr-CuNi)	-270 à +1000 °C (-454 à 1832 °F)	50 °C (90 °F)
	Type J (Fe-CuNi)	-210 à +1200 °C (-346 à 2192 °F)	50 °C (90 °F)
	Type K (NiCr-Ni)	-270 à +1372 °C (-454 à 2501 °F)	50 °C (90 °F)
selon ASTM E988	Type N (NiCrSi-NiSi)	-270 à +1300 °C (-454 à 2372 °F)	50 °C (90 °F)
	Type R (PtRh13-Pt)	-50 à +1768 °C (-58 à 3214 °F)	500 °C (900 °F)
	Type S (PtRh10-Pt)	-50 à +1768 °C (-58 à 3214 °F)	500 °C (900 °F)
	Type T (Cu-CuNi)	-270 à +400 °C (-454 à 752 °F)	50 °C (90 °F)
selon DIN 43710	Type C (W5Re-W26Re)	0 à +2315 °C (32 à 4199 °F)	500 °C (900 °F)
	Type D (W3Re-W25Re)	0 à +2315 °C (32 à 4199 °F)	500 °C (900 °F)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Point de référence interne (Pt100) ■ Précision du point de référence : ± 1 °C (± 1,8 °F) ■ Résistance maximale du capteur 10 kΩ (si la résistance du capteur est supérieure à 10 kΩ, un message erreur selon NAMUR NE89 est émis)³⁾ 		
Tensions (mV)	Capteur millivolt (mV)	-20 à 100 mV	5 mV

- 1) Accroissement important du nombre des erreurs pour les températures sous 300 °C (572 °F).
- 2) Si les conditions de service couvrent une grande gamme de température, le TMT162 vous permet de scinder cette gamme. Ainsi, un thermocouple de type S ou R peut être utilisé pour la gamme inférieure, et un thermocouple de type B pour la gamme supérieure. Le TMT162 est alors programmé par l'utilisateur final de manière à ce qu'il commute pour une température réglée au préalable. Ceci permet d'exploiter le puissance optimale de chaque thermocouple avec une sortie pour la température de process.
Remarque : l'option avec deux entrées capteur doit être spécifiée au moment de la commande (seulement HART®).
- 3) Conditions de base NE89 :
Reconnaissance de résistances augmentées (par ex. corrosion de contacts et conducteurs) de thermocouples ou thermorésistances/4 fils. Avertissement - Dépassement par excès de la température ambiante admissible.

10.0.2 Sortie

Signal de sortie

HART®	
Sortie analogique	4 à 20 mA, 20 à 4 mA
Codage signal	FSK ± 0,5 mA au dessus du signal de courant
Vitesse de transmission des données	1200 Baud
Séparation galvanique	U = 2 kV AC (Entrée/sortie)

Signal de panne

Information de panne selon NAMUR NE43

Une information de panne est émise lorsque l'information de mesure est fausse ou manquante.

Une liste complète de toutes les erreurs apparues dans l'installation est établie.


		Signal (mA)
Dépassement de gamme par défaut	Normal	Chute linéaire de 4,0 mA à 3,8 mA
Dépassement de gamme par excès	Normal	Montée linéaire de 20,0 mA à 20,5 mA
Panne, par ex. bris de capteur; court-circuit capteur low	selon NAMUR NE43	≤ 3,6 mA ("low") ou ≥ 21 mA ("high"), peut être choisi

Le réglage alarme "high" entre 21,6 mA et 23 mA offre la souplesse nécessaire pour satisfaire aux exigences de la plupart des systèmes de contrôle-commande.

Charge

$$R_{b \text{ max.}} = (U_{b \text{ max.}} - 11 \text{ V}) / 0,023 \text{ A}$$

(sortie courant)

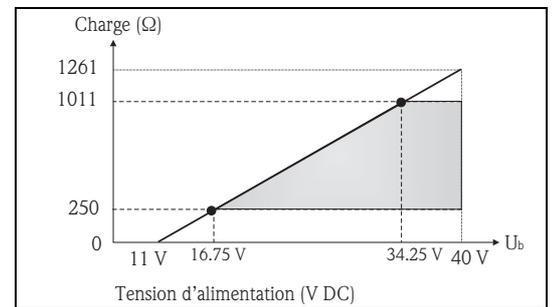

Linéarisation/ / Mode de transmission

linéaire en température, en résistance et en tension

Filtre

Filtre digital 1er ordre : 0 à 60 s

Consommation de courant

- 3,6 mA à 23 mA
- Consommation de courant min. ≤ 3,5 mA
- Limite de courant ≤ 23 mA

Données spécifiques au protocole

Version	5
Adresse d'appareil en mode Multi-drop	Réglage software
Protection en écriture	Activation de la protection en écriture par réglage de hardware ou de software
Fichiers de description d'appareil (DD)	Informations et fichiers gratuits dans Internet sous : www.endress.com www.hartcom.org
Charge (résistance de communication)	min. 250 Ω

Temporisation à la mise sous tension

4 s (pendant la mise sous tension $I_a \leq 4,0 \text{ mA}$)

10.0.3 Alimentation électrique

Tension d'alimentation

$U_b = 11$ à 40 V (8 à 40 V sans affichage), protection contre les inversions de polarité

REMARQUE

Tension d'alimentation

- ▶ L'appareil doit être alimenté par une tension de 11 à 40 VDC selon classe NEC 02 (basse tension/courant) avec une limitation de courant de coupure à 8 A/150 VA.

Entrées de câble

Aperçu voir chap. 8 'Accessoires'

Ondulation résiduelle

Ondulation résiduelle $U_{ss} \leq 3 \text{ V}$ por $U_b \geq 13,5 \text{ V}$, $f_{\max.} = 1 \text{ kHz}$

10.0.4 Précision de mesure**Temps de réponse**

Actualisation de la valeur mesurée $< 1 \text{ s}$ par voie, en fonction du type de capteur et de circuit

Conditions de référence

Température d'étalonnage : $+25 \text{ °C} \pm 5 \text{ K}$ ($77 \text{ °F} \pm 9 \text{ °F}$)

Ecart de mesure

Les indications relatives à la précision de mesure sont des valeurs typiques et correspondent à un écart standard de $\pm 3\sigma$ (distribution de Gauß), c'est à dire 99,8% de toutes les valeurs mesurées atteignent les valeurs indiquées ou de meilleures valeurs.

	Désignation	Précision de mesure	
		digitale	D/A ¹⁾
Thermorésistances (RTD)	Cu100, Pt100, Ni100, Ni120	0,1 °C (0,18 °F)	0,02%
	Pt500	0,3 °C (0,54 °F)	0,02%
	Cu50, Pt50, Pt1000, Ni1000	0,2 °C (0,36 °F)	0,02%
	Cu10, Pt200	1 °C (1,8 °F)	0,02%
Thermocouples (TC)	Type : K, J, T, E, L, U	typ. 0,25 °C (0,45 °F)	0,02%
	Type : N, C, D	typ. 0,5 °C (0,9 °F)	0,02%
	Type : S, B, R	typ. 1,0 °C (1,8 °F)	0,02%
	Gamme de mesure	Précision de mesure	
		digitale	D/A ¹⁾
Résistances (Ω)	10 à 400 Ω	$\pm 0,04 \text{ Ω}$	0,02%
	10 à 2000 Ω	$\pm 0,8 \text{ Ω}$	0,02%
Tensions (mV)	-20 à 100 mV	$\pm 10 \text{ μV}$	0,02%

1) Les % se rapportent à l'étendue de mesure réglée. Précision = digitale + précision D/A, pour sortie 4 à 20 mA

Gamme d'entrée physique des capteurs	
10 à 400 Ω	Cu10, Cu50, Cu100, Polynome RTD, Pt50, Pt100, Ni100, Ni120
10 à 2000 Ω	Pt200, Pt500, Pt1000, Ni1000
-20 à 100 mV	Thermocouples Type : C, D, E, J, K, L, N, U
-5 à 30 mV	Thermocouples Type : B, R, S, T

Adaptation capteur-transmetteur

Les thermorésistances font parties des sondes thermométriques les plus linéaires. Cependant il faut tout de même linéariser la sortie. Pour améliorer de manière notable la précision de la mesure de température le TMT162 a recours à deux méthodes :

- Linéarisation spécifique à l'utilisateur

Avec le logiciel de configuration PC ou le terminal HART®, il est possible de programmer le TMT162 avec les courbes de données spécifiques au capteur. Dès que les données spécifiques au capteur auront été entrées, le TMT162 les utilise pour établir une courbe spécifique à l'utilisateur. Le logiciel E+H Readwin® 2000 supporte le calcul de courbes spécifiques à l'utilisateur.

■ Coefficients Callendar-Van-Dusen

L'équation Callendar-Van-Dusen est décrite comme suit :

$$R_T = R_0[1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3]$$

A, B et C étant constants. Ils sont habituellement désignés par "coefficients Callendar-Van-Dusen". Les valeurs exactes pour A, B et C sont reprises des données d'étalonnage pour le thermocouple. Elles sont spécifiques pour chaque thermocouple.

Le process inclut la programmation du TMT162 avec les données de la courbe pour un thermocouple donné, au lieu de celles d'une courbe standardisée.

L'adaptation capteur-transmetteur avec l'une des méthodes mentionnées améliore la précision de la mesure de température de l'ensemble du système. Ceci résulte du fait que le transmetteur utilise les résistances actuelles du capteur par rapport aux données de la courbe de température au lieu des données de courbe idéale.

Reproductibilité

0,0015% de la gamme d'entrée physique (16 Bit)

Résolution conversion A/D : 18 Bit

Effet de la tension d'alimentation

$\leq \pm 0,005\%/V$ écart de 24 V, rapporté à la fin d'échelle

Stabilité à long terme

0,1K/an ou $\leq 0,05\%/an$

Indications sous conditions de référence. Les % se rapportent à l'étendue de mesure réglée. La plus grande valeur est valable.

Effet de la température ambiante (dérive de température)

Dérive totale de température = dérive de température à l'entrée + dérive de température à la sortie

Effet sur la précision en cas de variation de la température ambiante de 1 K (1,8 °F)	
Entrée 10 à 400 Ω	typ. 0,001% de la valeur mesurée, min. 1 mΩ
Entrée 10 à 2000 Ω	typ. 0,001% de la valeur mesurée, min. 10 mΩ
Entrée -20 à 100 mV	typ. 0,001% de la valeur mesurée, min. 0,2 μV
Entrée -5 à 30 mV	typ. 0,001% de la valeur mesurée, min. 0,2 μV
Sortie 4 à 20 mA	typ. 0,001% de l'étendue de mesure

Sensibilités typiques de thermorésistances :		
Pt : 0,00385 * R _{nom} /K	Cu : 0,0043 * R _{nom} /K	Ni : 0,00617 * R _{nom} /K

Exemple Pt100 : 0,00385 x 100 Ω/K = 0,385 Ω/K

Sensibilités typiques de thermocouples :					
B : 10 μV/K à 1000 °C (1832 °F)	C : 20 μV/K à 1000 °C (1832 °F)	D : 20 μV/K à 1000 °C (1832 °F)	E : 75 μV/K à 500 °C (932 °F)	J : 55 μV/K à 500 °C (932 °F)	K : 40 μV/K à 500 °C (932 °F)
L : 55 μV/K à 500 °C (932 °F)	N : 35 μV/K à 500 °C (932 °F)	R : 12 μV/K à 1000 °C (1832 °F)	S : 12 μV/K à 1000 °C (1832 °F)	T : 50 μV/K à 100 °C (212 °F)	U : 60 μV/K à 500 °C (932 °F)

Exemple de calcul de l'écart de mesure en cas de dérive de la température ambiante :

Dérive de température à l'entrée Δθ = 10 K (18 °F), Pt100, gamme de mesure 0 à 100 °C (32 à 212 °F)

Température du process maximale : 100 °C (212 °F)

Valeur de résistance mesurée : 138,5 Ω (CEI 60751) avec température du process maximale

Dérive de température typique en Ω : (0,001% de 138,5 Ω) * 10 = 0,01385 Ω

Conversion en Kelvin : 0,01385 Ω / 0,385 Ω/K = 0,04 K (0,054 °F)

Effet du point de référence (point de comparaison interne)

Pt100 DIN CEI 60751 Cl. B (point de référence interne pour thermocouples TC)

10.0.5 Conditions environnantes**Limite de température ambiante**

- Sans affichage : -40 à +85 °C (-40 à +185 °F)
- Avec affichage : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)

Pour une utilisation en zone Ex voir certificat Ex



Pour des températures < 20 °C (-4 °F) l'affichage risque de réagir lentement. La lisibilité de l'affichage ne peut pas être garantie pour des températures < -30 °C (-22 °F).

Température de stockage

- Sans affichage : -40 à +100 °C (-40 à +212 °F)
- Avec affichage : -40 à +80 °C (-40 à +176 °F)

Classe climatique

selon EN 60 654-1, classe C

Hauteur d'utilisation

Jusqu'à 2000 m (6560 ft) au-dessus du niveau de la mer selon CEI 61010-1, CSA 1010.1-92

Protection

- Boîtier en fonte d'aluminium moulée ou en acier inoxydable : IP67, NEMA 4X
- Boîtier en acier inoxydable pour applications hygiéniques (boîtier T17) : IP66 / IP68 (1,83 m H₂O pour 24 h), NEMA 4X, NEMA 6P

Résistance aux chocs et aux vibrations

3g / 2 à 150 Hz selon CEI 60 068-2-6



Lors de l'utilisation de supports de montage en L (voir support de montage pour mur/tube - 2" au chapitre 'Accessoires') il peut se produire des résonances. Attention : les vibrations au transmetteur ne doivent pas dépasser les spécifications.

Compatibilité électromagnétique (CEM)**Conformité CEM européenne**

CEM selon les principales exigences de la série EN 61326 et de NAMUR NE21. Les détails figurent dans la Déclaration de conformité.

Cette recommandation détermine de manière unique et pratique si les appareils utilisés dans les laboratoires et les systèmes de contrôle-commande résistent aux défauts et augmentent ainsi leur sécurité fonctionnelle.

ESD (décharge d'électricité statique)	CEI 61000-4-2	6 kV cont., 8 kV air	
Champs électromagnétiques	CEI 61000-4-3	0,08 à 2 GHz 0,08 à 2 GHz pour HART 2 à 2,7 GHz	10 V/m 30 V/m 1V/m
Burst (transitoires rapides)	CEI 61000-4-4	2 kV	
Surge (pic de tension)	CEI 61000-4-5	0,5 kV sym.	
HF filoguidées	CEI 61000-4-6	0,01 à 80 MHz	10 V

Condensation

Admissible

Catégorie de mesure

Catégorie de mesure II selon CEI 61010-1. La catégorie de mesure est prévue pour des mesures sur des circuits de courant qui sont reliés électriquement directement au réseau basse tension.

Degré d'encrassement

Degré d'encrassement 2 selon CEI 61010-1

10.0.6 Construction

Construction, dimensions

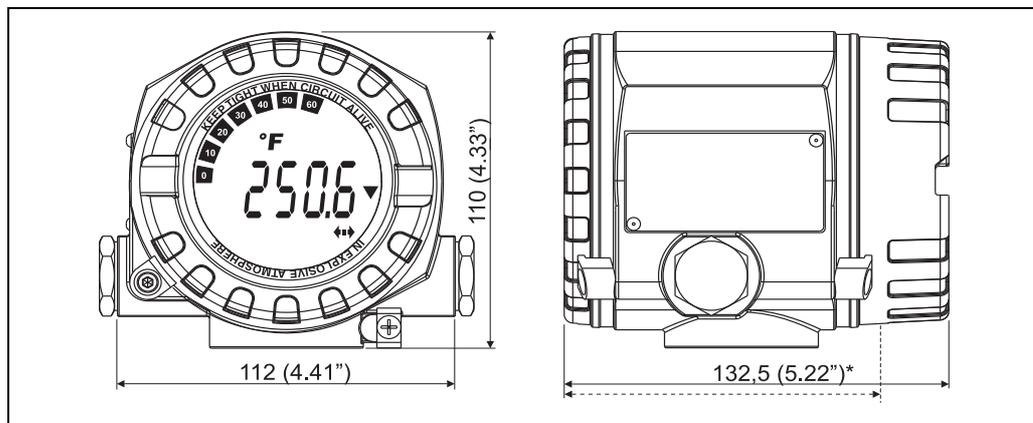


Abb. 10: Indications en mm (in)

Boîtier en fonte d'aluminium pour les domaines d'application usuels, ou en option boîtier inox
 * dimensions sans affichage = 112 mm (4.41 in)

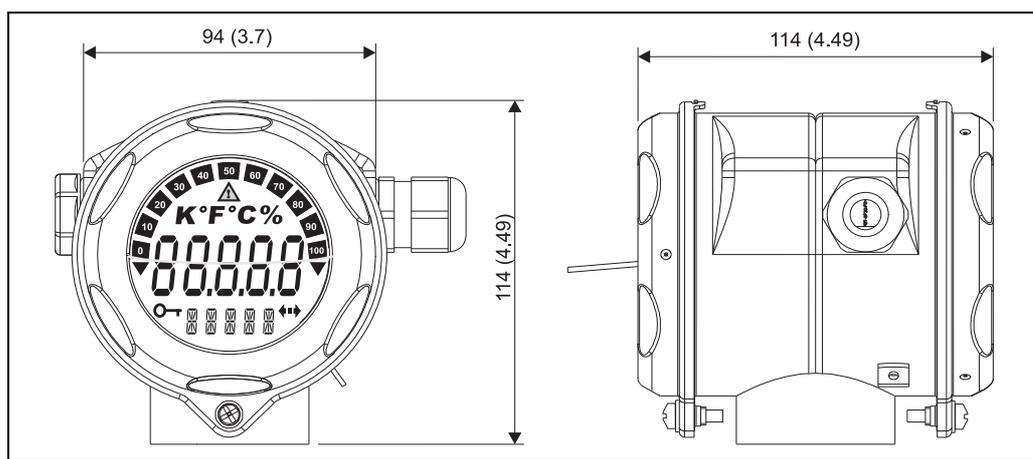


Abb. 11: Indications en mm (in)

En option : boîtier inox T17 pour applications hygiéniques

- Module électronique et compartiment de raccordement séparés
- Affichage embrochable en pas de 90°

Poids

- Env. 1,4 kg (3 lbs), avec affichage, boîtier aluminium
- Env. 4,2 kg (9,3 lbs), avec affichage, boîtier inox
- Env. 1,25 kg (2,76 lbs), avec affichage, boîtier T17

Matériaux

Boîtier	Plaque signalétique
Boîtier en fonte d'aluminium moulée AlSi10Mg/AlSi12 avec revêtement pulvérisé sur base polyester	Aluminium AlMgI, noir anodisé
Acier inox 1.4435 (AISI 316L)	1.4404 (AISI 316L)
Acier inox 1.4435 (AISI 316L) pour applications hygiéniques (boîtier T17)	-

Bornes de raccordement

2,5 mm² (12 AWG) plus douille de terminaison

Certificats et agréments**Marque CE**

L'appareil satisfait les exigences légales des directives CE. Par l'apposition du sigle CE, Endress+Hauser certifie que l'appareil a passé les différents contrôles avec succès.

MTBF

147 a selon standard Siemens SN29500

Agrément Ex

Votre agence Endress+Hauser vous renseignera sur les versions Ex actuellement disponibles (ATEX, FM, CSA, etc.). Toutes les données importantes pour la protection anti-déflagrante figurent dans des documentations séparées, disponibles sur simple demande.

Normes et directives externes

- CEI 60529 :
Protection du boîtier (code IP)
- CEI 61010 :
Exigences de sécurité pour les appareils électriques de mesure, de commande et de laboratoire.
- Série EN 61326 :
Appareils électriques de mesure, de régulation et de laboratoire - Exigences CEM.
- NAMUR :
Organisation de standardisation pour les processus de mesure et de commande dans les industries chimiques et pharmaceutiques. (www.namur.de)
- NEMA
Organisation de standardisation pour l'industrie électrique.

Directives maritimes

Pour tous les certificats d'homologation de type (GL, BV, etc.) actuellement disponibles, veuillez contacter votre agence Endress+Hauser pour plus d'informations.

Toutes les données relatives à la construction navale se trouvent dans des certificats d'homologation de type séparés qui peuvent être demandés si nécessaire.

Agrément UL

Composant reconnu UL (voir www.ul.com/database, rechercher le mot clé "E225237")

CSA GP

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1, 2nd Edition

10.0.7 Documentation complémentaire

- Documentation Ex (HART®):
ATEX II2(1)G : XA020R/09/a3
ATEX II2G, EEx d : XA031R/09/a3
ATEX II2D : XA032R/09/a3
ATEX II1G : XA033R/09/a3
ATEX II1/2GD: XA065R/09/a3
- Informations techniques Omnigrad S TMT162R et TMT162C (TI266T et TI267T)
- Information technique Séparateur RN221N (TI073R)

11 Annexe

11.1 La méthode Callendar - van Dusen

Cette méthode sert à l'adaptation du capteur et du transmetteur afin d'améliorer la précision du système de mesure. Selon CEI 60751 on peut exprimer la non-linéarité d'un thermomètre platine par la formule (1) :

$$R_T = R_0[1 + AT + BT^2 + C(T - 100)T^3]$$

C n'étant à utiliser que si $T < 0 \text{ }^\circ\text{C}$.

Les coefficients A, B et C pour un capteur standard sont indiqués dans CEI 60751. Si aucun capteur standard n'est plus disponible ou si une précision plus élevée que celle obtenue avec les coefficients de la norme est requise, il est possible de mesurer individuellement les coefficients pour chaque capteur. Ceci est notamment le cas en déterminant la valeur de résistance pour plusieurs températures connues et ensuite les coefficients A, B et C grâce à une analyse régressive.

Il existe néanmoins une procédure alternative pour la détermination de ces coefficients qui repose sur la mesure avec 4 températures connues :

- Mesure de R_0 pour $T_0 = 0 \text{ }^\circ\text{C}$ (point de congélation de l'eau)
- Mesure de R_0 pour $T_0 = 100 \text{ }^\circ\text{C}$ (point d'ébullition de l'eau)
- Mesure de R_h pour $T_h =$ haute température (par ex. point de figeage du zinc, $419,53 \text{ }^\circ\text{C}$)
- Mesure de R_l pour $T_l =$ basse température (par ex. point d'ébullition de l'oxygène, $-182,96 \text{ }^\circ\text{C}$)

Calcul de α

On calcule tout d'abord le paramètre linéaire α comme croissance normalisée entre 0 et $100 \text{ }^\circ\text{C}$ (2):

$$\alpha = \frac{R_{100} - R_0}{100 \cdot R_0}$$

Si cette approximation grossière est suffisante il est possible de calculer la résistance pour d'autres températures comme (3) :

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \cdot T$$

et la température comme fonction de la valeur de résistance comme (4):

$$T = \frac{R_T - R_0}{R_0 \cdot \alpha}$$

Calcul de δ

Afin d'améliorer l'approximation Callendar a introduit un terme de second degré, δ , dans la fonction. Le calcul de δ base sur l'écart entre la température réelle T_h et la température calculée en (4) (5):

$$\delta = \frac{T_h - \frac{R_{T_h} - R_0}{R_0 \cdot \alpha}}{\left(\frac{T_h}{100} - 1\right) \left(\frac{T_h}{100}\right)}$$

En introduisant δ dans l'équation il est possible de calculer la résistance pour des valeurs de température positives avec une grande précision (6) :

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \left(T + -\delta \left(\frac{T}{100} - 1\right) \left(\frac{T}{100}\right)\right)$$

Calcul de β

Pour les valeurs de température négatives, on obtient par (6) encore toujours un faible écart. Van Dusen a de ce fait introduit un terme de quatrième degré, β , seulement valable pour $T < 0^\circ\text{C}$. Le calcul de β base sur l'écart entre la température réelle t_1 et la valeur de température que l'on obtiendrait si l'on tenait seulement compte de α et δ (7) :

$$\beta = \frac{T_l - \left[\frac{RT_l - R_0}{R_0 \cdot \alpha} + \delta \left(\frac{T_l}{100} - 1 \right) \left(\frac{T_l}{100} \right) \right]}{\left(\frac{T_l}{100} - 1 \right) \left(\frac{T_l}{100} \right)^3}$$

En introduisant la constante de Callendar et la constante de van Dusen, il est possible de calculer correctement la valeur de résistance sur l'ensemble de la gamme de température, pour peu que l'on pense à régler $\beta = 0$ pour $T > 0^\circ\text{C}$ (8) :

$$R_T = R_0 + R_0 \alpha \left[T - \delta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right) - \beta \left(\frac{T}{100} - 1 \right) \left(\frac{T}{100} \right)^3 \right]$$

Conversion en A, B et C

L'équation (8) est nécessaire comme outil pour une détermination précise de température. Mais étant donné que l'on utilise plus souvent les coefficients A, B et C de la norme CEI 60751, il semble judicieux de procéder à une transformation dans ces coefficients. L'équation (1) peut être écrite comme suit (9) :

$$R_T = R_0 (1 + AT + BT^2 - 100CT^3 + CT^4)$$

et une simple comparaison de coefficients avec l'équation (8) fournit le résultat suivant (10) :

$$A = \alpha + \left(\frac{\alpha \cdot \delta}{100} \right)$$

(11)

$$B = \frac{\alpha \cdot \delta}{100^2}$$

(12)

$$C = \frac{\alpha \cdot \beta}{100^4}$$

L'appareil accepte l'indication des coefficients comme α , β , δ et A, B, C.

Les indications relatives aux coefficients peuvent être demandées aux fabricants de capteurs.

11.2 Polynome RTD

Avec "Polynome RTD" le capteur est défini par un polynome ($X_4 \cdot X^4 + X_3 \cdot X^3 + X_2 \cdot X^2 + X_1 \cdot X^1 + X_0$) avec 5 coefficients. La gamme de mesure physique va de 10 à 400 Ω .

Le calcul des 5 coefficients du polynome est effectué avec le logiciel de configuration PC Readwin[®] 2000. Il existe deux méthodes différentes pour définir le polynome :

■ L'étalonnage par adaptation du capteur

L'écart (par rapport au RTD standard) du capteur ou du point de mesure complet (transmetteur avec capteur raccordé, mesure de ΔT /°C ou mA) est mesuré pour différentes températures (points de référence). En employant un facteur de pondération l'accent peut être mis soit sur les points réglés (l'écart de la courbe restante peut encore être assez important) ou sur la tendance lors d'une comparaison avec la linéarisation de référence (les points de référence proviennent d'un ancien capteur). Ces points de référence engendrent une nouvelle linéarisation corrigée, transmise sur les transmetteurs de température iTEMP[®].

■ La linéarisation spécifique client

La linéarisation se fait à l'aide de valeurs de résistance ou courant qui sont mesurées dans la gamme de température cible. Ces points de référence engendrent une nouvelle linéarisation corrigée, transmise sur les transmetteurs de température iTEMP[®].

11.2.1 Application avec Readwin[®] 2000 :



Pour la configuration de l'appareil avec le logiciel PC ReadWin[®] 2000 prière de lire également la documentation BA137R.

1. Dans la case de sélection "Sensor type" choisir l'entrée **POLYNOME RTD**.
2. Cliquer sur la case **LINEARISATION**, pour ouvrir le module SMC32.
3. Le réglage standard est l'étalonnage par adaptation de capteur ; ceci est indiqué par l'entrée " ΔT /°C" dans la zone "Measured". En alternative on peut choisir pour la linéarisation spécifique client aussi "Ohm" ou "mA".
4. La linéarisation standard pour la sonde RTD de référence est Pt 100. Si un autre capteur RTD doit être utilisé, il faut contrôler le réglage pour "Type of Sensor". Pour la linéarisation spécifique client aucune sélection n'est possible pour "Type of Sensor".
5. Le réglage standard pour "Weighting" est 50%. Comme décrit ci-dessus, pour 100% l'accent est entièrement mis sur la précision des points de référence, alors que pour 0% les points de référence sont utilisés comme information de tendance pour la courbe complète.
6. Les points de référence peuvent être traités dans le tableau affiché ; les points standard sont les valeurs de température minimale et maximale de l'élément de référence. Ces valeurs peuvent être modifiées de façon limitée.
7. Pour pouvoir afficher les résultats de la nouvelle linéarisation, utiliser le menu **Calculate ... Calculate Curve** et/ou **Calculate ... Show Coefficients** (les coefficients sont indiqués sur un formulaire à part).
8. La courbe rouge dans le diagramme (échelle sur le côté droit) indique l'écart entre la courbe calculée et la courbe de référence. Dans ce graphe on peut facilement reconnaître l'effet d'une modification de la "pondération".
9. Si les fichiers correspondants sont disponibles, on peut également charger des données (**Data ... Load**). Les fichiers qui ont été établis avec d'anciennes versions (SW < 2.0) fournissent seulement des points de référence ; les informations complémentaires ("Measured", "Type of Sensor") doivent être traitées après chargement des données.
10. Pour mémoriser toutes les données dans des fichiers, utiliser **Data ... Save** ou **Data ... Save as...**
11. Pour utiliser cette fonctionnalité du transmetteur, cliquer sur **OK** (les données sont reprises dans ReadWin[®] 2000 übernommen) et démarrer la transmission à l'appareil.

Index

- A
- Adresse Internet 123
- C
- Commandes supportées par HART® 135
- Communicator DXR 275/375 121
- Comportement de l'appareil en cas de défaut de capteur 139
- D
- Déclaration de conformité (marque CE) 111
- Deux entrées capteur 116
- deux entrées capteur 116
- Device Descriptions 123
- E
- Etalonnage par adaptation du capteur 158
- F
- FieldCare 123
- Funktionsgruppe
- Diagnostic 131
- Identification 132
- Réglage standard 125
- Sécurité / Maintenance 128
- Sensor 1 126
- Sensor 2 127
- Sortie 128
- Valeurs mesurées 133
- G
- Groupe de fonctions
- Affichage 131
- Service 133
- H
- Hardwareeinstellung
- Réglage du mode défaut 120
- Verrouillage de la configuration 120
- M
- Messages d'erreur 138
- Méthode Callendar - van Dusen 156
- Mode Multidrop 128
- Montage sur mât 114
- Montage sur mur 114
- O
- Occupation des bornes 115
- P
- Polynome RTD 158
- Possibilité de raccordement avec RN 221N 117
- Possibilités de raccordement avec d'autres alimentations 117
- Q
- Quick-Setup 124
- R
- ReadWin® 2000 123
- Reconnaissance de corrosion 131, 140
- Résistance de communication de 250 Ohm 116
- S
- Séparation galvanique 116
- Surveillance tension d'alimentation 140
- Z
- Zone explosible 109

www.addresses.endress.com
