Products Solutions


Services

Действительно начиная с версии 01.00.zz (Фирменное ПО прибора)

Инструкция по эксплуатации Proline Promass F 300 PROFINET

Кориолисовый расходомер



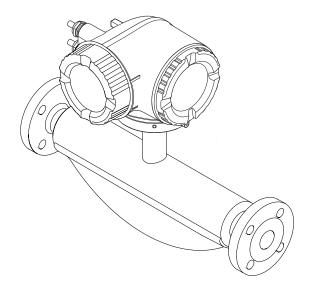



- Убедитесь в том, что документ хранится в безопасном месте и всегда доступен при работе с прибором.
- В целях предотвращения опасности для персонала и имущества внимательно ознакомьтесь с разделом "Основные правила техники безопасности", а также со всеми другими правилами техники безопасности, содержащимися в документе и имеющими отношение к рабочим процедурам.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических данных без предварительного уведомления. Актуальную информацию и обновления настоящего руководства по эксплуатации можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Содержание

1	О настоящем документе	6	5	Хранение и транспортировка	21
1.1 1.2	Функция документа		5.1 5.2	Условия хранения	
	1.2.1 Символы по технике безопасности			5.2.1 Измерительные приборы без проушин для подъема	
	1.2.2 Электротехнические символы			5.2.2 Измерительные приборы с	21
	1.2.3 Справочно-информационные символы			проушинами для подъема	22
	1.2.4 Символы для обозначения инструментов	. 7		использованием грузоподъемника	22
	1.2.5 Описание информационных символов		5.3	Утилизация упаковки	
	1.2.6 Символы на рисунках		6	Монтаж	23
1.3	Документация				
	1.3.1 Стандартная документация	. 8	6.1	Условия монтажа	
	1.3.2 Дополнительная документация для			6.1.1 Монтажная позиция	23
	различных приборов			6.1.2 Требования на соответствие условиям окружающей среды и	
1.4	Зарегистрированные товарные знаки	9		процесса	26
_				6.1.3 Специальные инструкции по	20
2	Основные указания по технике			монтажу	28
	безопасности	10	6.2	Монтаж измерительного прибора	
2.1	Требования к работе персонала	10		6.2.1 Необходимые инструменты	30
2.2	Назначение	10		6.2.2 Подготовка измерительного	
2.3	Техника безопасности на рабочем месте	11		прибора	30
2.4	Безопасность при эксплуатации	11		6.2.3 Монтаж измерительного прибора	30
2.5	Безопасность продукции	12		6.2.4 Поворот корпуса преобразователя	
2.6	Безопасность информационных		6.2	6.2.5 Поворот дисплея	
	технологий		6.3	Проверка после монтажа	54
2.7	IT-безопасность, связанная с прибором	12	7	2	22
	2.7.1 Защита доступа на основе	10	7	Электрическое подключение	
	аппаратной защиты от записи 2.7.2 Защита от записи на основе	13	7.1	Условия подключения	
	2.7.2 Защита от записи на основе пароля	13		7.1.1 Необходимые инструменты	33
	2.7.3 Доступ по цифровой шине			7.1.2 Требования к соединительному	2.2
	2.7.4 Доступ посредством веб-сервера			кабелю	
	2.7.5 Доступ через сервисный интерфейс			7.1.3 Назначение клемм	
	CDI-RJ45	14		7.1.5 Назначение контактов разъема	50
	•			прибора	36
3	Описание изделия	15		7.1.6 Подготовка измерительного	
3.1	Конструкция прибора			прибора	36
J.1	Конструкция приоора	1)	7.2	Подключение измерительного прибора	37
<i>I</i> .	П			7.2.1 Подключение преобразователя	37
4	Приемка и идентификация			7.2.2 Интеграция преобразователя в	
<i>l</i> . 1	, ,	16		сеть	41
4.1 4.2	Приемка			дисплея и устройства управления	
4.2	4.2.1 Заводская табличка	1/		DKX001	43
		18	7.3	Обеспечение выравнивания потенциалов	43
	4.2.2 Паспортная табличка сенсора		7 (7.3.1 Требования	43
	4.2.3 Символы на измерительном		7.4	Специальные инструкции по	1. 1
	приборе	20		подключению	44
			7.5	7.4.1 Примеры подключения	44 47
			ر.۱	7.5.1 Настройка имени прибора	
				7.5.1 Hacipointa intelli lipitoopa	1/

	7.5.2 Активация IP-адреса по		10	Ввод в эксплуатацию	92
	умолчанию		10.1	Функциональная проверка	
7.6	Обеспечение степени защиты		10.2	Включение измерительного прибора	
7.7	Проверка после подключения	. 49	10.3	Подключение посредством FieldCare	
			10.4	Установка языка управления	
8	Опции управления	51	10.5	Конфигурирование измерительного	• 72
8.1	Обзор опций управления		10.5	прибора	93
				10.5.1 Определение обозначения	, ,,
8.2	Структура и функции меню управления			прибора	95
	8.2.1 Структура меню управления			10.5.2 Настройка системных единиц	• 30
0 0	8.2.2 Принципы управления	53			0.5
8.3	Доступ к меню управления через	г,		измерения	
	локальный дисплей			10.5.3 Отображение интерфейса связи	97
	8.3.1 Дисплей управления			10.5.4 Выбор и настройка измеряемой	0.0
	8.3.2 Представление навигации			среды	. 99
	8.3.3 Экран редактирования			10.5.5 Отображение конфигурации	100
	8.3.4 Элементы управления			ввода/вывода	100
	8.3.5 Открытие контекстного меню			10.5.6 Настройка токового входа	101
	8.3.6 Навигация и выбор из списка			10.5.7 Настройка входного сигнала	100
	8.3.7 Прямой вызов параметра			состояния	
	8.3.8 Вызов справки			10.5.8 Настройка токового выхода	103
	8.3.9 Изменение значений параметров.	. 62		10.5.9 Настройка импульсного/	1.00
	8.3.10 Роли пользователей и			частотного/релейного выхода	
	соответствующие полномочия			10.5.10 Настройка релейного выхода	121
	доступа	63		10.5.11 Настройка локального дисплея	124
	8.3.11 Деактивация защиты от записи с			10.5.12 Настройка отсечки при низком	405
	помощью кода доступа	64		расходе	135
	8.3.12 Активация и деактивация			10.5.13 Настройка обнаружения	40.
	блокировки кнопок	. 64	10.6	частичного заполнения трубы	136
8.4	Доступ к меню управления через веб-		10.6	Расширенная настройка	
	браузер			10.6.1 Ввод кода доступа	
	8.4.1 Диапазон функций			10.6.2 Расчетные значения	138
	8.4.2 Предварительные условия			10.6.3 Выполнение настройки датчика	139
	8.4.3 Установление соединения			10.6.4 Настройка сумматора	141
	8.4.4 Вход в систему			10.6.5 Выполнение дополнительной	1 / 0
	8.4.5 Пользовательский интерфейс			настройки дисплея	
	8.4.6 Деактивация веб-сервера			10.6.6 Hacтройка WLAN	
	8.4.7 Выход из системы	71		10.6.7 Управление конфигурацией	155
8.5	Доступ к меню управления с помощью			10.6.8 Использование параметров для	4
	программного обеспечения	. 72	40.5	администрирования прибора	
	8.5.1 Подключение программного		10.7	Моделирование	158
	обеспечения		10.8	Защита параметров настройки от	4.0
	8.5.2 FieldCare			несанкционированного доступа	163
	8.5.3 DeviceCare	. 77		10.8.1 Защита от записи с помощью кода	4.0
				доступа	163
9	Системная интеграция	78		10.8.2 Защита от записи посредством	1 (/
9.1	Обзор файлов описания прибора	. 78		переключателя защиты от записи	164
	9.1.1 Данные о текущей версии для				
	прибора	. 78	11	Эксплуатация	166
	9.1.2 Управляющие программы		11.1	Чтение статуса блокировки прибора	166
9.2	Основной файл прибора (GSD)		11.2	Изменение языка управления	166
	9.2.1 Имя основного файла прибора		11.3	Настройка дисплея	166
	(GSD)	. 79	11.4	Чтение измеренных значений	166
9.3	Циклическая передача данных			11.4.1 Подменю "Измеряемые	
	9.3.1 Обзор блоков			переменные"	167
	9.3.2 Описание блоков			11.4.2 Сумматор	169
	9.3.3 Кодировка статуса			11.4.3 Подменю "Входные значения"	170
	9.3.4 Заводские настройки			11.4.4 Выходное значение	171
	9.3.5 Настройка запуска				

11.5	Адаптация измерительного прибора к рабочим условиям процесса	173	13.3	Служба поддержки Endress+Hauser	251
11.6	Выполнение сброса сумматора		14	Ремонт	252
	11.6.1 Функции параметра параметр "Управление сумматора"	175	14.1	Общие указания	252
11.7	"Сбросить все сумматоры"			переоборудования	
	mpoundip myphanoz damizm	2,,	17. 0	переоборудованию	252 252
12	Диагностика и устранение		14.2 14.3	Запасные части	252
	неисправностей	180		Возврат	252
12.1	Поиск и устранение общих		14.5	Утилизация	253
100	неисправностей	180		прибора	253
12.2	Диагностическая информация, отображаемая на светодиодных			14.5.2 Утилизация измерительного	
	индикаторах	183		прибора	253
	12.2.1 Преобразователь	183			_
12.3	Диагностическая информация на		15	Аксессуары	254
	локальном дисплее	185	15.1	Аксессуары к прибору	254
	12.3.1 Диагностическое сообщение	185		15.1.1 Для преобразователя	
12.4	12.3.2 Вызов мер по устранению ошибок Диагностическая информация в веб-	187	150	15.1.2 Для сенсора	
14.4	браузере	187		Аксессуары для связи	
	12.4.1 Диагностические опции	187	15.3 15.4	Аксессуары для обслуживания	
	12.4.2 Просмотр рекомендаций по		15.4	Системные компоненты	250
12.5	устранению проблем	188	16	Технические характеристики	257
14.)	или FieldCare	189	16.1	Приложение	257
	12.5.1 Диагностические опции	189		Принцип действия и архитектура системы	257
	12.5.2 Просмотр рекомендаций по	10)	16.3	Вход	258
	устранению проблем	189	16.4	Выход	261
12.6	Адаптация диагностической информации	190	16.5	Источник питания	266
	12.6.1 Адаптация поведения			Рабочие характеристики	267
	диагностики	190	16.7	Установка	273
12.7	Обзор диагностической информации	193	16.8	Окружающая среда	273
	12.7.1 Диагностика датчика	194		Процесс	274
	12.7.2 Диагностика электроники	201		Механическая конструкция	281
	12.7.3 Диагностика конфигурации	217 230		Сертификаты и нормативы	286
12.8	Необработанные события диагностики	245		Пакеты прикладных программ	
	Перечень сообщений диагностики	245		Аксессуары	
	Журнал регистрации событий	246		Сопроводительная документация	291
	12.10.1 Чтение журнала регистрации событий	246	Aπda	авитный указатель	293
	12.10.2 Фильтрация журнала событий	247	10140		
	12.10.3 Обзор информационных событий.	247			
12.11	Перезагрузка измерительного прибора 12.11.1 Функции меню параметр "Сброс	248			
	параметров прибора"	248			
12.12	Информация о приборе	249			
12.13	Версия программного обеспечения	250			
13	Техническое обслуживание	251			
13.1	Задачи техобслуживания				
	13.1.1 Наружная очистка				
10.0	13.1.2 Внутренняя очистка	251			
13.2	Измерения и испытания по прибору	251			

1 О настоящем документе

1.1 Функция документа

Это руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации, приемки и хранения продукта, его монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения

1.2.1 Символы по технике безопасности

Символ	Значение	
ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой си приведет к серьезным или смертельным травмам.		
▲ ОСТОРОЖНО	ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.	
▲ ВНИМАНИЕ	ВНИМАНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам небольшой и средней тяжести.	
уведомление	УКАЗАНИЕ! Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.	

1.2.2 Электротехнические символы

Символ	Значение	
===	Постоянный ток	
~	Переменный ток	
$\overline{\sim}$	Постоянный и переменный ток	
≐	Заземление Клемма заземления, которая еще до подключения уже заземлена посредством системы заземления.	
	 Защитное заземление (РЕ) Клемма, которая должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений. Клеммы заземления расположены на внутренней и наружной поверхности прибора: Внутренняя клемма заземления служит для подключения защитного заземления к линии электропитания; Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки. 	

1.2.3 Справочно-информационные символы

Символ	Значение	
Ş	Беспроводная локальная сеть (WLAN) Обмен данными через беспроводную локальную сеть.	
•	Светодиод Светодиод в выключенном положении.	
举	Светодиод Светодиод во включенном положении.	
Светодиод Светодиод мигает.		

1.2.4 Символы для обозначения инструментов

Символ	Значение	
Плоская отвертка		
Шестигранный ключ		
Рожковый гаечный ключ		

1.2.5 Описание информационных символов

Символ	Значение	
✓	Разрешено Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.	
✓ ✓	Предпочтительно Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.	
X	Запрещено Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.	
i	Подсказка Указывает на дополнительную информацию.	
	Ссылка на документацию.	
	Ссылка на страницу.	
	Ссылка на рисунок.	
•	Указание, обязательное для соблюдения.	
1., 2., 3	Серия шагов.	
L	Результат действия.	
?	Помощь в случае проблемы.	
	Внешний осмотр.	

1.2.6 Символы на рисунках

Символ	Значение	
1, 2, 3,	Номера пунктов	
1., 2., 3.,	Серия шагов	
A, B, C,	Виды	
A-A, B-B, C-C,	Разделы	
<u>/EX</u>	Взрывоопасная зона	
×	Безопасная среда (невзрывоопасная зона)	
≋➡	Направление потока	

1.3 Документация

- Обзор связанной технической документации:
 - W@M Device Viewer: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
 - Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерный матричный код (QR-код) с паспортной таблички.
- 🚹 Подробный список отдельных документов и их кодов 🗡 🖺 291

1.3.1 Стандартная документация

Тип документа	Назначение и содержание документа
Техническое описание	Информация о технических характеристиках и комплектации прибора В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его комплектующих и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации датчика	Информация по подготовке прибора к эксплуатации – часть 1 Краткое руководство по эксплуатации датчика предназначено для специалистов, ответственных за установку измерительного прибора. Приемка и идентификация изделия Хранение и транспортировка Монтаж
Краткое руководство по эксплуатации преобразователя	Информация по подготовке прибора к эксплуатации – часть 2 Краткое руководство по эксплуатации преобразователя предназначено для специалистов, ответственных за ввод в эксплуатацию, настройку и регулировку параметров измерительного прибора (до выполнения первого измерения).
	 Описание изделия Монтаж Электрическое подключение Опции управления Системная интеграция Ввод в эксплуатацию Информация по диагностике
Описание параметров прибора	Справочник по параметрам Документ содержит подробное описание параметров меню управления Expert. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

1.3.2 Дополнительная документация для различных приборов

В зависимости от заказанного исполнения прибор поставляется с дополнительными документами: строго соблюдайте инструкции, приведенные в дополнительной документации. Дополнительная документация является неотъемлемой частью документации по прибору.

1.4 Зарегистрированные товарные знаки

PROFINET®

Зарегистрированный товарный знак организации пользователей PROFIBUS, Карлсруэ, Германия

TRI-CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак Ladish & Co., Inc., Кеноша, США

Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- ► Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ► Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- ▶ Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ► Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Назначение

Назначение и рабочая среда

Измерительный прибор, описанный в данном кратком руководстве по эксплуатации, предназначен только для измерения расхода жидкостей и газов.

В зависимости от заказанного исполнения прибор также можно использовать для измерения в потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих средах.

Измерительные приборы, предназначенные для использования во взрывоопасных зонах, для гигиенических применений, а также для применений с повышенным риском, вызванным рабочим давлением, имеют соответствующую маркировку на заводской табличке.

Чтобы убедиться, что прибор остается в надлежащем состоянии в течение всего времени работы:

- Придерживайтесь указанного диапазона давления и температуры;
- Эксплуатируйте прибор в полном соответствии с данными на заводской табличке и общими условиями эксплуатации, приведенными в настоящем руководстве и в дополнительных документах;
- ► Проверьте, основываясь на данных заводской таблички, разрешено ли использовать прибор в опасных зонах (например, взрывозащита, безопасность резервуара под давлением);
- ► Используйте измерительный прибор только с теми средами, в отношении которых смачиваемые части прибора обладают достаточной стойкостью;
- ► Если измерительный прибор эксплуатируется при температуре, отличной от атмосферной, обеспечьте строгое соблюдение базовых условий, приведенных в сопутствующей документации по прибору: раздел «Документация» → 🖺 8;
- ▶ Обеспечьте постоянную защиту прибора от коррозии, вызываемой влиянием окружающей среды.

Использование не по назначению

Ненадлежащее использование может привести к снижению уровня безопасности. Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием прибора не по назначению.

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность разрушения в результате воздействия агрессивных или абразивных жидкостей.

- ▶ Проверьте совместимость жидкости процесса с материалом датчика.
- Убедитесь, что все контактирующие с жидкостью материалы устойчивы к ее воздействию.
- ▶ Придерживайтесь указанного диапазона давления и температуры.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Проверка критичных случаев:

▶ В отношении специальных жидкостей и жидкостей для очистки Endress+Hauser обеспечивает содействие при проверке коррозионной стойкости смачиваемых материалов, однако гарантии при этом не предоставляются, поскольку даже незначительные изменения в температуре, концентрации или степени загрязнения в условиях технологического процесса могут привести к изменению коррозионной стойкости.

Остаточные риски

▲ ОСТОРОЖНО

Работа электронного модуля и воздействие продукта могут приводить к нагреву поверхностей. Риск получения ожога!

▶ При повышенной температуре жидкости обеспечьте защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность повреждения корпуса в результате разрыва измерительной трубы!

• В случае разрыва измерительной трубы в исполнении прибора, не оборудованного разрывным диском, возможно повышение давления в корпусе сенсора. Это может привести к разрыву или неустранимому повреждению корпуса сенсора.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором:

▶ в соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

Во время проведения сварочных работ на трубопроводах:

• запрещается заземлять сварочный аппарат через измерительный прибор.

В случае работы с прибором мокрыми руками:

 вследствие повышения риска поражения электрическим током следует надевать перчатки.

2.4 Безопасность при эксплуатации

Опасность травмирования.

- ▶ При эксплуатации прибор должен находиться в технически исправном и отказоустойчивом состоянии.
- ▶ Ответственность за отсутствие помех при эксплуатации прибора несет оператор.

Модификация прибора

Несанкционированная модификация прибора запрещена и может привести к непредвиденным рискам.

► Если, несмотря на это, требуется модификация, обратитесь в компанию Endress +Hauser.

Ремонт

Условия непрерывной безопасности и надежности при эксплуатации:

- ▶ Проведение ремонта прибора только при наличии специального разрешения.
- Соблюдение федеральных/государственных нормативных требований в отношении ремонта электрических приборов.
- ► Использование только оригинальных запасных частей и аксессуаров Endress +Hauser.

2.5 Безопасность продукции

Благодаря тому, что прибор разработан в соответствии с передовой инженернотехнической практикой, он удовлетворяет современным требованиям безопасности, прошел испытания и поставляется с завода в состоянии, безопасном для эксплуатации.

Он отвечает основным стандартам безопасности и требованиям законодательства. как указано в «Декларации соответствия ЕС», и тем самым удовлетворяет требованиям нормативных документов ЕС. Endress+Hauser подтверждает указанное соответствие нанесением маркировки СЕ на прибор.

2.6 Безопасность информационных технологий

Гарантия действует только в том случае, если установка и использование устройства производится согласно инструкциям, изложенным в Руководстве по эксплуатации. Устройство оснащено механизмом обеспечения защиты, позволяющим не допустить внесение каких-либо непреднамеренных изменений в установки устройства.

Безопасность информационных технологий соответствует общепринятым стандартам безопасности оператора и разработана с целью предоставления дополнительной защиты устройства, в то время как передача данных прибора должна осуществляться операторами самостоятельно.

2.7 ІТ-безопасность, связанная с прибором

Прибор снабжен набором специальных функций, реализующих защитные меры на стороне оператора. Эти функции доступны для настройки пользователем и при правильном применении обеспечивают повышенную эксплуатационную безопасность. Обзор наиболее важных функций приведен в следующем разделе.

Функция/интерфейс	Заводские настройки	Рекомендуется
Защита от записи посредством переключателя блокировки → 🖺 13	Не включено	Индивидуальная оценка риска.
Код доступа (также применяется ко входу на веб- сервер или подключения FieldCare) → 🖺 13	Не включено (0000)	Назначение индивидуального кода доступа во время ввода в эксплуатацию.
WLAN (опция заказа для дисплея)	Включено	Индивидуальная оценка риска.
Режим безопасности WLAN	Включено (WPA2- PSK)	Не изменяйте.
Кодовая фраза WLAN (пароль) → 🗎 13	Серийный номер	Назначение индивидуального кода доступа во время ввода в эксплуатацию.
Режим WLAN	Точка доступа	Индивидуальная оценка риска.

Функция/интерфейс	Заводские настройки	Рекомендуется
Веб-сервер→ 🗎 14	Включено	Индивидуальная оценка риска.
Сервисный интерфейс CDI-RJ45 → 🖺 14	-	Индивидуальная оценка риска.

2.7.1 Защита доступа на основе аппаратной защиты от записи

Доступ для записи к параметрам прибора посредством локального дисплея, веббраузера или управляющей программы (например, FieldCare, DeviceCare) можно деактивировать с помощью переключателя защиты от записи (DIP-переключателя на основной плате). При активированной аппаратной защите от записи параметры доступны только для чтения.

Прибор поставляется с деактивированной аппаратной защитой от записи → 🖺 164.

2.7.2 Защита от записи на основе пароля

Доступна установка различных паролей для защиты параметров прибора от записи и доступа к прибору посредством интерфейса WLAN.

- Пользовательский код доступа
 Доступ для записи к параметрам прибора посредством местного дисплея, веббраузера или программного обеспечения (например, FieldCare, DeviceCare).
 Авторизация доступа осуществляется с помощью пользовательского кода доступа.
- Пароль WLAN Сетевой ключ защищает соединение между управляющим устройством (например, портативным компьютером или планшетом) и прибором по интерфейсу WLAN, который можно заказать как опцию.

Пользовательский код доступа

Доступ для записи к параметрам прибора посредством локального дисплея,, веббраузера или управляющей программы (например FieldCare, DeviceCare) можно защитить произвольно задаваемым пользовательским кодом доступа (→ 🗎 163).

При поставке прибор не имеет кода доступа, что соответствует значению 0000 (открыт).

Пароль WLAN

При поставке прибора сетевой ключ устанавливается определенным образом в зависимости от конкретного прибора. Его можно изменить в разделе подменю **Настройки WLAN**, параметр параметр **Пароль WLAN** (→

В 154).

Общие указания по использованию паролей

- Код доступа и сетевой ключ, установленные в приборе при поставке, следует изменить при вводе в эксплуатацию.
- При создании и управлении кодом доступа и сетевым ключом следуйте общим правилам создания надежных паролей.
- Ответственность за управление и аккуратное обращение с кодом доступа и сетевым ключом лежит на пользователе.

2.7.3 Доступ по цифровой шине

В случае подключения по цифровой шине работа с параметрами прибора может быть ограничена доступом "Только для чтения". Изменить эту опцию можно в параметре параметр Fieldbus writing access.

Эта настройка не влияет на передачу измеренного значения вышестоящей системе, которая гарантированно осуществляется всегда.



Подробная информация приведена в документе "Описание параметров прибора", соответствующему конкретному прибору → 291

2.7.4 Доступ посредством веб-сервера

Эксплуатацию и настройку прибора можно осуществлять с помощью веб-браузера благодаря наличию встроенного веб-сервера (→ 🖺 64). Подключение осуществляется через сервисный интерфейс (CDI-RJ45), подключение по протоколу передачи сигнала PROFINET (разъем RJ45) или через интерфейс WLAN.

В поставляемых приборах веб-сервер активирован. При необходимости (например, по окончании ввода в эксплуатацию) веб-сервер можно деактивировать в меню параметр Функциональность веб-сервера.

Информацию о приборе и его состоянии на странице ввода в систему можно скрыть. За счет этого предотвращается несанкционированный доступ к этой информации.



подробная информация приведена в документе "Описание параметров прибора", соответствующему конкретному прибору → ■ 291

2.7.5 Доступ через сервисный интерфейс CDI-RJ45

Прибор можно подключить к сети через сервисный интерфейс CDI-RJ45. Специальные функции прибора гарантируют безопасную работу прибора в сети.

Рекомендуется учитывать соответствующие нормы безопасности, например, выпущенные Федеральным ведомством по информационной безопасности. Сюда входят такие меры организационной безопасности, как назначение авторизации доступа, а также такие технические меры, как сегментация сети.



Прибор можно интегрировать в кольцевую топологию. Прибор интегрируется с помощью подключения клемм для передачи сигнала (выход 1) и подключения к сервисному интерфейсу (CDI-RJ45) $\rightarrow \triangleq 42$.


3 Описание изделия

Измерительная система состоит из преобразователя и датчика.

Прибор доступен в компактном исполнении:

Преобразователь и датчик находятся в одном корпусе.

3.1 Конструкция прибора

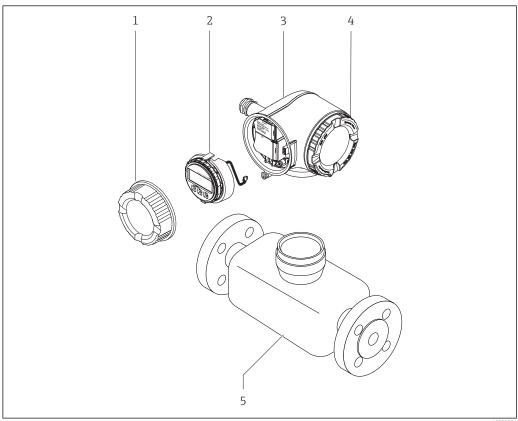


A0029586

🛮 1 Важные компоненты измерительного прибора

- 1 Крышка коммутационного отсека
- 2 Модуль дисплея
- 3 Корпус первичного преобразователя
- 4 Крышка отсека электронного модуля
- 5 Датчик

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

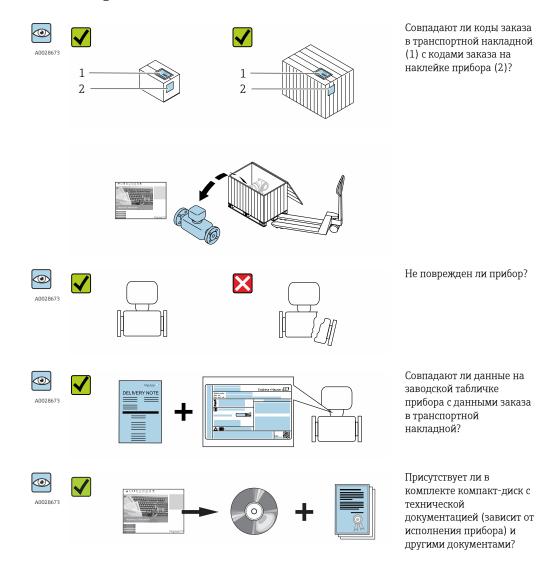

- При невыполнении одного из условий обратитесь в региональный офис продаж Endress+Hauser.
 - Компакт-диск CD-ROM может не входить в комплект поставки некоторых вариантов исполнения прибора! Техническая документация доступна через Интернет или в приложении Operations om Endress+Hauser, см. раздел "Идентификация прибора" → 17.

4.2 Идентификация изделия


Для идентификации измерительного прибора доступны следующие варианты:

- Данные на паспортной табличке (шильдике)
- Код заказа с подразделением функций и характеристик прибора в накладной
- Введите серийный номер, указанный на паспортной табличке в W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): отобразится вся информация об измерительном приборе.
- Введите серийный номер, указанный на паспортной табличке в *приложении Operations om Endress+Hauser* или просканируйте двумерный штрих-код (QR-код) на паспортной табличке с помощью *приложения Operations om Endress+Hauser*: будет представлена вся информация об этом измерительном приборе.

Для получения информации о соответствующей технической документации см. следующие источники:

- Разделы "Дополнительная стандартная документация на прибор" → В 8 и
 "Дополнительная документация для различных приборов" → В 9
- W@M Device Viewer: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Приложение Operations om Endress+Hauser: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерных штрих-код (QR-код) на паспортной табличке.

4.2.1 Заводская табличка преобразователя

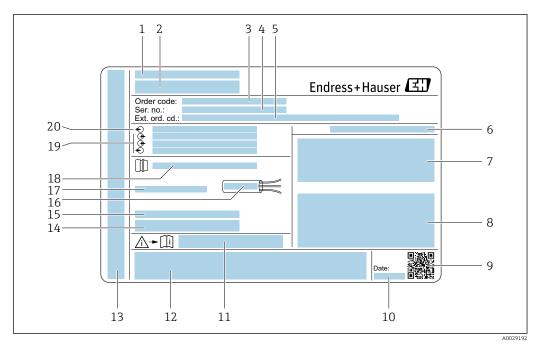


🗷 2 Пример заводской таблички преобразователя

- 1 Место изготовления
- 2 Название преобразователя
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Степень защиты
- 7 Разрешения: использование во взрывоопасных зонах
- 8 Данные электрического подключения: доступные входы и выходы
- 9 Двумерный штрих-код
- 10 Дата изготовления: год-месяц
- 11 Номер дополнительных документов, связанных с обеспечением безопасности
- 12 Разрешения и сертификаты: например, маркировка СЕ, С-Тіск
- 13 Область для степени защиты клемного отсека и отсека электронной вставки при использовании во взрывоопасных зонах
- 14 Версия микропрограммного обеспечения (FW) и версия прибора (Dev.Rev.), заводские значения
- 15 Область для размещения дополнительной информации об особых приборах
- 16 Допустимый температурный диапазон для кабеля
- 17 Допустимая температура окружающей среды (Та)
- 18 Информация о кабельном вводе
- 19 Доступные вводы и выводы, напряжение питания
- 20 Характеристики электрического подключения, напряжение питания

18

4.2.2 Паспортная табличка сенсора

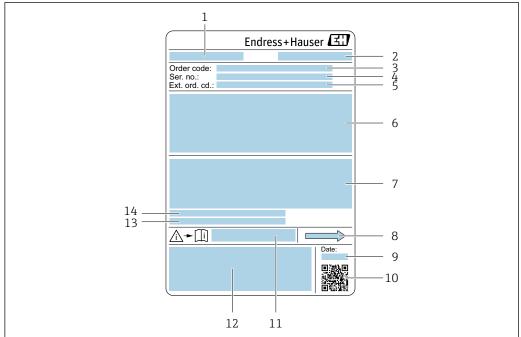

.....

🛮 3 Пример паспортной таблички сенсора

- 1 Название сенсора
- 2 Место изготовления
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Номинальный диаметр датчика; номинальный диаметр/номинальное давление фланца; испытательное давление датчика; диапазон температур среды; материал измерительной трубки и вентильного блока; информация о датчике, например диапазон давления для вторичного кожуха, спецификация широкого диапазона плотности (специальная калибровка по плотности)
- 7 Информация о разрешении по взрывозащите, Директива по оборудованию, работающему под давлением и степень защиты
- 8 Направление потока
- 9 Дата изготовления: год-месяц
- 10 Двумерный штрих-код
- 11 Номер дополнительных документов, связанных с обеспечением безопасности
- 12 Маркировка СЕ, C-Tick
- 13 Шероховатость поверхности
- 14 Допустимая температура окружающей среды (T_a)

🚹 Номер заказа

Повторный заказ измерительного прибора осуществляется с использованием кода заказа.

Расширенный код заказа

- Всегда содержит тип прибора (основное изделие) и основные технические характеристики (обязательные позиции).
- Из числа дополнительных спецификаций (дополнительных характеристик) в расширенный код заказа включают только те характеристики, которые имеют отношение к обеспечению безопасности и сертификации (например, LA). При заказе дополнительных спецификаций они указываются обобщенно с использованием символа-заполнителя # (например, #LA#).
- Если в составе заказанных дополнительных технических характеристик отсутствуют характеристики, имеющие отношение к обеспечению безопасности и сертификации, они отмечаются + символом-заполнителем (например, XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Символы на измерительном приборе

Символ	Значение
Δ	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Данный символ предупреждает о наличии опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.
<u> </u>	Ссылка на документ Ссылка на соответствующую документацию о приборе.
	Соединение с защитным заземлением Контакт, который перед подключением любого другого оборудования следует подключить к системе заземления.

5 Хранение и транспортировка

5.1 Условия хранения


Хранение должно осуществляться с учетом следующих требований:

- ▶ Храните прибор в оригинальной упаковке, обеспечивающей защиту от ударов.
- ▶ Удаление защитных крышек или колпачков, установленных на присоединениях к процессу, не допускается. Они предотвращают механическое повреждение поверхности уплотнений и проникновение загрязнений в измерительную трубку.
- ▶ Обеспечьте защиту от прямого солнечного света во избежание излишнего нагревания поверхности.
- ▶ Прибор должен храниться в сухом и не содержащем пыль месте.
- ▶ Хранение на открытом воздухе не допускается.

Температура при хранении → 🖺 273

5.2 Транспортировка изделия

Транспортировать измерительный прибор к точке измерения следует в оригинальной упаковке.

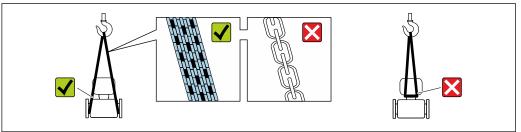

A0029252

Удаление защитных крышек или колпачков, установленных на присоединениях к процессу, не допускается. Они предотвращают механическое повреждение поверхности уплотнений и проникновение загрязнений в измерительную трубку.


5.2.1 Измерительные приборы без проушин для подъема

▲ ОСТОРОЖНО

Центр тяжести измерительного прибора находится выше точек подвеса грузоподъемных строп.

Возможность травмы из-за выскальзывания измерительного прибора.

- ▶ Закрепите измерительный прибор для предотвращения его вращения или скольжения.
- ▶ Найдите значение массы, указанное на упаковке (на наклейке).

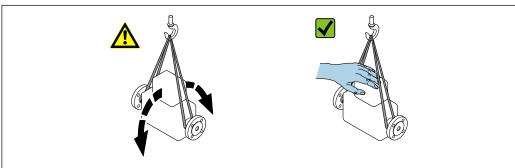

A0029214

5.2.2 Измерительные приборы с проушинами для подъема

№ ВНИМАНИЕ

Специальные инструкции по транспортировке приборов, оснащенных проушинами для подъема

- ► Для транспортировки прибора используйте только проушины для подъема, закрепленные на приборе или фланцах.
- ▶ В любой ситуации прибор должен быть закреплен не менее чем за две проушины.

5.2.3 Транспортировка с использованием грузоподъемника

При применении деревянных ящиков для транспортировки конструкция пола позволяет осуществлять погрузку с широкой или узкой стороны с помощью грузоподъемника.

5.3 Утилизация упаковки

Все упаковочные материалы экологически безопасны и полностью пригодны для вторичного использования:

- Вторичная упаковка измерительного прибора: полимерная растягивающаяся пленка, соответствующая директиве EC 2002/95/EC (RoHS).
- Упаковка:
 - деревянный ящик, переработка которого осуществляется в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается нанесением логотипа IPPC; или
 - картон, соответствующей Европейской директиве по упаковке 94/62EC;
 возможность переработки подтверждена путем нанесения символа RESY.
- Упаковка для перевозки морским транспортом (опция): деревянный ящик, переработка которого осуществляется в соответствии со стандартом ISPM 15, что подтверждается нанесением логотипа IPPC.
- Средства для переноса и монтажа:
 - Одноразовый пластмассовый поддон
 - Пластмассовые накладки
 - Пластмассовые клейкие полоски
- Подкладочный материал: упругая бумага


6 Монтаж

6.1 Условия монтажа

Специальные приспособления, например опоры, не требуются. Внешние воздействия поглощаются конструкцией прибора.

6.1.1 Монтажная позиция

Место монтажа

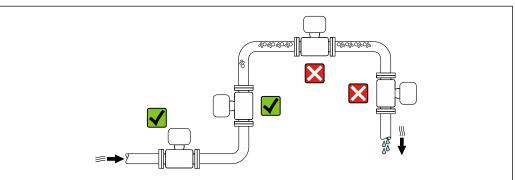


A002877

Скапливание пузырьков газа в измерительной трубе может привести к увеличению погрешности измерения. Поэтому не допускается монтаж измерительной системы в следующих точках трубопровода:

- В самой высокой точке трубопровода.
- Непосредственно перед свободным сливом из спускной трубы.

Монтаж в спускных трубах

Несмотря на вышеуказанные рекомендации, следующие варианты монтажа допускают монтаж расходомера в вертикальном трубопроводе. Использование ограничителей трубопровода или диафрагмы с поперечным сечением меньше номинального диаметра позволяет предотвратить опорожнение трубопровода и датчика в ходе измерения.

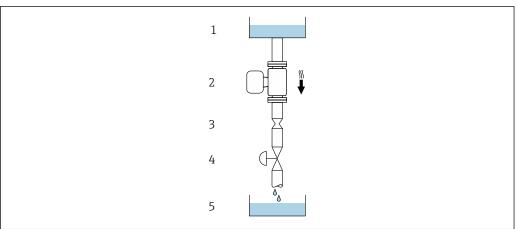

A002877

🗉 4 Монтаж в трубопроводе с нисходящим потоком (например, для дозирования)

- 1 Питающий резервуар
- 2 Датчик
- 3 Плоская диафрагма, ограничитель трубопровода
- 4 Клапан
- 5 Дозировочный резервуар

DN		Диаметр: плоская диафрагма, ограничитель трубопровода		
[mm]	[дюйм]	[MM]	[дюйм]	
8	3/8	6	0,24	
15	1/2	10	0,40	
25	1	14	0,55	
40	11/2	22	0,87	
50	2	28	1,10	
80	3	50	1,97	
100	4	65	2,60	
150	6	90	3,54	
250	10	150	5,91	

Монтажные позиции


Для правильного монтажа датчика убедитесь в том, что направление стрелки на заводской табличке датчика совпадает с направлением потока измеряемой среды (в трубопроводе).

	Рекомендуется		
A	Вертикальная ориентация	A0015591	
В	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вверх	A0015589	✓ ✓ ¹⁾ Исключения: → 🖳 5, 🖺 25

	Монтажные по	Рекомендуется	
С	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вниз	A0015590	Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
D	Горизонтальная ориентация, преобразователь направлен вбок	A0015592	×

- В областях применения с низкими температурами процесса возможно понижение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды не ниже минимально допустимой для преобразователя рекомендуется такая ориентация установки.
- В областях применения с высокими температурами процесса возможно повышение температуры окружающей среды. Для поддержания температуры окружающей среды, не превышающей максимально допустимую для преобразователя, рекомендуется такая ориентация установки.


Если датчик монтируется горизонтально и с изогнутой измерительной трубкой, то положение датчика следует выбрать в соответствии со свойствами жидкости.

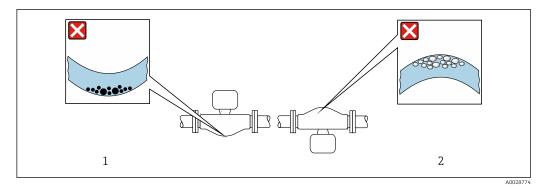

🗟 5 Ориентация датчика с изогнутой измерительной трубкой

- Эта ориентация не рекомендуется для работы с жидкостями, переносящими твердые частицы: риск скопления твердых частиц.
- 2 Эта ориентация не рекомендуется для работы с жидкостями со свободным газом: риск скопления газа.

Входные и выходные участки

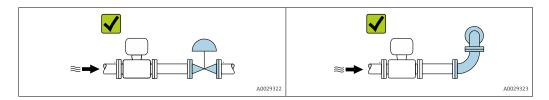

Размеры для установки

Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе "Механическая конструкция" документа "Техническое описание".

6.1.2 Требования на соответствие условиям окружающей среды и процесса

Диапазон температур окружающей среды

Измерительный прибор	 −40 до +60 °C (−40 до +140 °F) Код заказа для параметра «Доп. испытания, сертификат», опция JP: −50 до +60 °C (−58 до +140 °F)
Читаемость местного	−20 до +60 °C (−4 до +140 °F)
дисплея	При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться

- 3ависимость температуры окружающей среды от температуры рабочей среды → 🗎 274
- ► При эксплуатации вне помещений: Предотвратите попадание на прибор прямых солнечных лучей, особенно в регионах с жарким климатом.
- Защитный козырек от атмосферных явлений можно заказать в Endress+Hauser : →

 ≥ 254

Давление в системе


Важно не допускать возникновения кавитации, а также высвобождения газа, содержащегося в жидкости.

Кавитация возникает при падении давления ниже уровня давления паров:

- В жидкостях с низкой точкой кипения (таких как углеводороды, растворители, сжиженные газы);
- Во всасывающих трубопроводах.
- ► Убедитесь в том, что давление в системе достаточно высоко для предотвращения кавитации и выделения газов.

С этой целью рекомендуется установка в следующих местах:

- В самой низкой точке вертикального трубопровода;
- По направлению потока после насосов (отсутствует опасность образования вакуума).

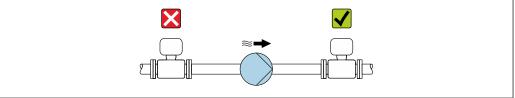

A002877

Теплоизоляция

При работе с некоторыми жидкостями очень важно свести передачу тепла от датчика к преобразователю до низкого уровня. Для обеспечения требуемой теплоизоляции можно использовать широкий спектр материалов.


Следующие исполнения прибора рекомендуется использовать для исполнения с теплоизоляцией:

- Исполнение с удлиненной шейкой для теплоизоляции.
 Код заказа для параметра «Опции датчика», опция СС с удлиненной шейкой 105 мм (4,13 дюйм).
- Исполнение для расширенного диапазона температуры.
 Код заказа для параметра «Материал измерительной трубки», опция SD, SE, SF или TH с удлиненной шейкой 105 мм (4,13 дюйм).
- Высокотемпературное исполнение.
 Код заказа для параметра «Материал измерительной трубки», опция ТТ или ТU с удлиненной шейкой 142 мм (5,59 дюйм).

УВЕДОМЛЕНИЕ

Перегрев электроники по вине теплоизоляции!

- ► Рекомендуемая ориентация: горизонтальная ориентация, корпус преобразователя направлен вниз.
- ▶ Не изолируйте корпус преобразователя .
- ► Максимально допустимая температура в нижней части корпуса преобразователя: 80 °C (176 °F).
- Теплоизоляция с открытой удлиненной шейкой: удлиненная шейка не покрывается теплоизоляцией. Для обеспечения оптимального рассеивания тепла рекомендуется не покрывать удлиненную шейку теплоизоляцией.

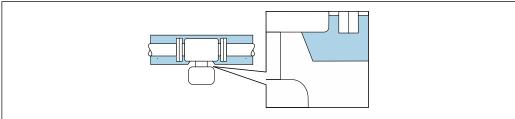

A0034391

- 🗷 6 Теплоизоляция с открытой удлиненной шейкой
- Низкотемпературное исполнение: обычно нет необходимости изолировать корпус преобразователя. Если предусмотрена изоляция, то применяются те же правила, что и для теплоизоляции.

Обогрев

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность перегрева электронного модуля вследствие повышения температуры окружающей среды!

- ▶ Соблюдайте ограничения в отношении максимальной допустимой температуры окружающей среды для преобразователя.
- ▶ В зависимости от температуры жидкости учитывайте требования к ориентации прибора при установке .

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможность перегрева при нагревании

- ► Убедитесь в том, что температура в нижней области корпуса преобразователя не превышает 80 °C (176 °F).
- Убедитесь в наличии достаточной площади для конвекции в зоне шейки преобразователя.
- ▶ Убедитесь в том, что достаточно большая площадь опоры корпуса остается без изоляции. Участок без изоляции играет роль радиатора и защищает электронную часть от перегрева и переохлаждения.

Способы обогрева

Если для той или иной жидкости необходимо предотвратить теплопотери на датчике, можно применять следующие способы обогрева.

- Электрический обогрев, например, с помощью ленточных нагревателей.
- Посредством трубопроводов, по которым проходит горячая вода или пар.
- С помощью нагревательных рубашек.

Использование электрической сетевой системы обогрева

Если нагрев регулируется фазовым углом или импульсными пакетами, магнитные поля оказывают влияние на результаты измерений (= в том случае, если превышены максимальные значения, установленные стандартом EN (синусоида, 30 A/m)).

По этой причине датчик должен иметь магнитное экранирование: корпус можно экранировать жестяными или электрическими пластинами без учета предпочтительного направления (например, V330-35A).

Пластина должна обладать следующими свойствами:

- Относительная магнитная проницаемость µr ≥ 300;
- Толщина листа d ≥ 0,35 мм (d ≥ 0,014 in).

Вибрации

Благодаря высокой частоте колебаний измерительных труб, вибрация технологической установки не мешает правильному функционированию измерительной системы.

6.1.3 Специальные инструкции по монтажу

Разрывной диск

▲ ОСТОРОЖНО

Ограниченная функциональная надежность разрывного диска.

Опасность для персонала в результате растекания жидкостей!

- ▶ Удаление разрывного диска запрещено.
- ▶ При применении разрывного диска не используйте нагревательную рубашку.
- ▶ В процессе монтажа прибора убедитесь, что нормальному функционированию и работе разрывного диска ничто не препятствует.
- Соблюдайте необходимые меры предосторожности для предотвращения повреждений и опасности для персонала в случае срабатывания разрывного диска.
- ▶ Изучите информацию, приведенную на наклейке разрывного диска.


Правильное положение разрывного диска обозначено на наклейке, находящейся на его задней стороне.

Транспортную упаковку необходимо снять.

👔 Размеры указаны в разделе "Механическая конструкция"

Существующие соединительные патрубки не предназначены для контроля над давлением или промывки, они применяются в качестве места установки разрывного диска.

В случае отказа разрывного диска можно ввернуть в его внутреннюю резьбу сливное устройство, чтобы обеспечить слив выходящей среды.

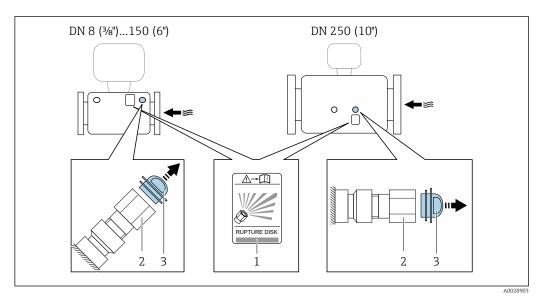

- Этикетка разрывного диска
- 2 Разрывной диск с внутренней резьбой 1/2 дюйма NPT и шириной 1 дюйм (поперек плоскости)
- 3 Защита для транспортировки


Коррекция нулевой точки

Все измерительные приборы откалиброваны с использованием самых современных технологий. Калибровка осуществляется в нормальных условиях \Rightarrow 🗎 267. Ввиду этого, коррекция нулевой точки на месте эксплуатации, как правило, не требуется.

На основе опыта можно утверждать, что коррекцию нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- Для достижения максимальной точности измерения при малых значениях расхода.
- В случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости).

Защитный козырек

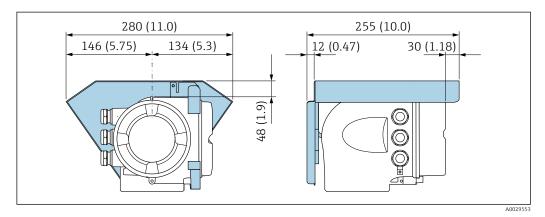


Запирание крышки

УВЕДОМЛЕНИЕ

Код заказа «Корпус», опция L «Литой, нержавеющая сталь»: крышки корпуса преобразователя поставляются с отверстием для фиксации.

Крышку можно запереть с помощью винтов и цепи или троса (предоставляются заказчиком).

- ▶ Рекомендуется использовать тросы или цепи из нержавеющей стали.
- ► При наличии защитного покрытия рекомендуется использовать термоусадочную трубку для защиты краски на корпусе.

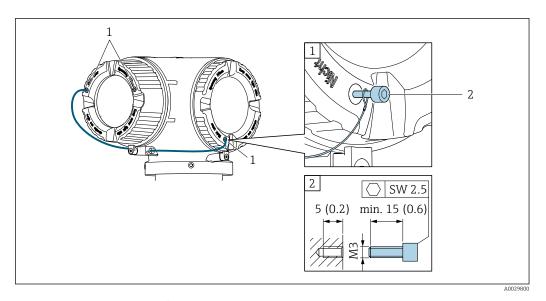

- l Отверстие в крышке для фиксирующего винта
- 2 Фиксирующий винт для запирания крышки

6.2 Монтаж измерительного прибора

6.2.1 Необходимые инструменты

Для датчика

Для монтажа фланцев и других присоединений к технологическому оборудованию: соответствующие монтажные инструменты

6.2.2 Подготовка измерительного прибора

- 1. Удалите всю оставшуюся транспортную упаковку.
- 2. Снимите с датчика все защитные крышки и колпачки.
- 3. Снимите наклейку с крышки отсека электронного модуля.


6.2.3 Монтаж измерительного прибора

▲ ОСТОРОЖНО

Плохое уплотнение в месте присоединения к процессу представляет опасность!


- ► Убедитесь в том, что внутренний диаметр прокладок больше или равен внутреннему диаметру присоединений к процессу и трубопровода.
- ▶ Убедитесь в том, что прокладки чистые и не имеют повреждений.
- ▶ Установите прокладки надлежащим образом.
- 1. Убедитесь в том, что стрелка на заводской табличке датчика совпадает с направлением потока продукта.

2. Установите измерительный прибор или разверните корпус преобразователя таким образом, чтобы кабельные вводы не были направлены вверх.

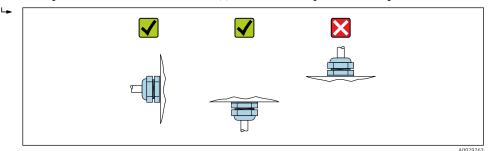

6.2.4 Поворот корпуса преобразователя


Для обеспечения доступа к клеммному отсеку или модулю дисплея можно повернуть корпус преобразователя.

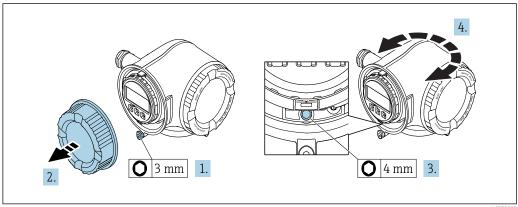

- 1. В зависимости от исполнения прибора: освободите зажим крышки клеммного отсека.
- 2. Отверните крышку клеммного отсека.
- 3. Ослабьте крепежный винт.
- 4. Поверните корпус в требуемое положение.
- 5. Плотно затяните зажимной винт.
- 6. Заверните крышку клеммного отсека
- 7. В зависимости от исполнения прибора: зафиксируйте зажим крышки клеммного отсека.

6.2.5 Поворот дисплея

Для улучшения читаемости и повышения удобства модуль дисплея можно повернуть.

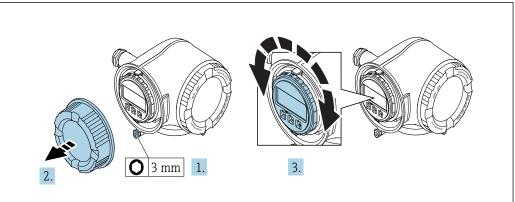

A0030035

- 1. В зависимости от исполнения прибора: освободите зажим крышки клеммного отсека.
- 2. Отверните крышку клеммного отсека.
- 3. Поверните дисплей в требуемое положение: макс. 8 × 45° в любом направлении.
- 4. Закрутите крышку клеммного отсека.
- 5. В зависимости от исполнения прибора: зафиксируйте зажим крышки клеммного отсека.

6.3 Проверка после монтажа

Не поврежден ли прибор (внешний осмотр)?	
Измерительный прибор соответствует техническим характеристикам точки измерения? Пример: ■ Температура процесса → 🗎 274 ■ Рабочее давление (см. раздел «Кривые зависимости температура/давление» документа «Техническое описание») ■ Температура окружающей среды ■ Диапазон измерения	
Выбрана правильная ориентация датчика ? Соответствие типу датчика Соответствие температуре среды Соответствие свойствам среды (выделение газов, содержание твердых частиц)	
Стрелка на заводской табличке датчика соответствует направлению потока жидкости в трубопроводе → 🖺 24?	
Выполнена правильная маркировка и идентификация точки измерения (внешний осмотр)?	
Прибор защищен должным образом от осадков и прямых солнечных лучей?	
Надежно ли затянуты крепежный винт и фиксатор?	

7 Электрическое подключение

УВЕДОМЛЕНИЕ

На данном измерительном приборе не предусмотрен встроенный выключатель питания.

- ▶ Поэтому обеспечьте наличие подходящего выключателя или прерывателя цепи электропитания для быстрого отключения линии электроснабжения от сети при необходимости.
- ▶ Измерительный прибор снабжен предохранителем; тем не менее, при монтаже системы необходимо предусмотреть дополнительную защиту от чрезмерного тока (макс. 10 A).

7.1 Условия подключения

7.1.1 Необходимые инструменты

- Для кабельных вводов: используйте соответствующие инструменты
- Для крепежного зажима: шестигранный ключ 3 мм
- Устройство для зачистки проводов
- При использовании многожильных кабелей: инструмент для обжима втулок на концах проводов
- Для отсоединения кабеля от клемм: шлицевая отвертка ≤ 3 мм (0,12 дюйм)

7.1.2 Требования к соединительному кабелю

Соединительные кабели, предоставляемые заказчиком, должны соответствовать следующим требованиям.

Электрическая безопасность

В соответствии с применимыми федеральными/национальными нормами.

Кабель защитного заземления

Кабель: 2,1 мм² (14 AWG)

Сопротивление заземления должно быть меньше 1 Ом.

Разрешенный диапазон температуры

- Необходимо соблюдать инструкции по монтажу, которые применяются в стране установки.
- Кабели должны быть пригодны для работы при предполагаемой минимальной и максимальной температуре.

Кабель питания

Подходит стандартный кабель.

Сигнальный кабель

PROFINET

Согласно стандарту IEC 61156-6, в качестве минимальной категории для кабеля, используемого в соединениях PROFINET, определена категория CAT 5. Рекомендуется использовать категории CAT 5е и CAT 6.



Дополнительную информацию о планировании и развертывании сетей PROFINET см. в документах: "Технология прокладки кабелей и монтажа соединений PROFINET", руководство по PROFINET

Токовый выход 0/4...20 мА

Подходит стандартный кабель.

Импульсный/частотный/релейный выход

Подходит стандартный кабель.

Релейный выход

Подходит стандартный кабель.

Токовый вход 0/4...20 мА

Подходит стандартный кабель.

Входной сигнал состояния

Подходит стандартный кабель.

Диаметр кабеля

- Поставляемые кабельные вводы:
 M20 × 1,5 с кабелем диаметром 6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм).
- Пружинные клеммы: пригодны для обычных жил и жил с наконечниками.
 Площадь поперечного сечения проводника: 0,2 до 2,5 мм² (24 до 12 AWG).

Требования к соединительному кабелю

Соединительный кабель, дополнительно

Кабель поставляется в зависимости от опции заказа

- Код заказа для измерительного прибора: код заказа 030 для опции «Дисплей, управление», опция О или
- Код заказа для измерительного прибора: код заказа ${\bf 030}$ для опции «Дисплей, управление», опция ${\bf M}$
- Код заказа для DKX001: код заказа **040** для опции «Кабель», опция **A, B, D, E**

Стандартный кабель	Кабель ПВХ 2 × 2 × 0,34 мм 2 (22 AWG) с общим экраном (2 витых пары с разделением)	
Огнестойкость	В соответствии с DIN EN 60332-1-2	
Устойчивость к воздействию масел	В соответствии с DIN EN 60811-2-1	
Экранирование	Луженая медная оплетка, оптическое покрытие ≥ 85 %	
Емкость: жила/экран	≤ 200 pF/m	
L/R	≤ 24 mkrh/0m	
Доступная длина кабеля	5 м (15 фут)/10 м (35 фут)/20 м (65 фут)/30 м (100 фут)	
Рабочая температура	При монтаже в стационарном положении: –50 до +105 °C (–58 до +221 °F); с сохранением подвижности кабеля: –25 до +105 °C (–13 до +221 °F)	

Стандартный кабель – кабель под потребности заказчика

Кабель не входит в комплект поставки и должен обеспечиваться заказчиком (макс. до 300 м (1000 фут)) для следующих опций заказа:

Код заказа для DKX001: код заказа **040** для опции «Кабель» **1** «Нет, обеспечивается заказчиком, макс. 300 м»

В качестве соединительного кабеля можно использовать стандартный кабель.

Стандартный кабель	4 жилы (2 пары); витые с общим экраном
Экранирование	Луженая медная оплетка, оптическое покрытие ≥ 85 %
Емкость: жила/экран	Максимум 1000 нФ для зоны 1, класс I, раздел 1
L/R	Максимум 24 мкгн/Ом для зоны 1, класс I, раздел 1
Длина кабеля	Максимум 300 м (1000 фут), см. следующую таблицу

Поперечный разрез	Макс. длина кабеля для эксплуатации в невзрывоопасных зонах, взрывоопасных зонах, зона 2, класс I, раздел 2, взрывоопасных зонах, зона 1, класс I, раздел 1		
0,34 mm ² (22 AWG)	80 м (270 фут)		
0,50 мм ² (20 AWG)	120 м (400 фут)		
0,75 мм² (18 AWG)	180 м (600 фут)		
1,00 мм² (17 AWG)	240 м (800 фут)		
1,50 мм² (15 AWG)	300 м (1000 фут)		

7.1.3 Назначение клемм

Преобразователь: напряжение питания, вход/выходы

Назначение клемм входов и выходов зависит от конкретного заказанного исполнения прибора. Описание назначения клемм конкретного прибора располагается на наклейке в крышке клеммного отсека.

Напряжен	ие питания	Вход/выход 1	Вход/в	ыход 2	Вход/в	ыход 3
1 (+)	2 (-)	PROFINET (разъем RJ45)	24 (+) Назначение	25 (-) клемм прибој кры		23 (-) на клеммной

🙌 Назначение клемм дистанционного дисплея и устройства управления 🗦 🖺 43.

7.1.4 Разъемы прибора


🚹 Разъемы приборов запрещается использовать во взрывоопасных зонах!

Код заказа «Вход; выход 1», опция RA «PROFINET»

Код заказа	Кабельный ввод/соединение		
«Электроподключение»	2	3	
L, N, P, U	Разъем M12 × 1	-	
R ¹⁾²⁾ , S ¹⁾²⁾ , T ¹⁾²⁾ , V ¹⁾²⁾ .	Разъем M12 × 1	Разъем M12 × 1	

- Запрещается комбинировать с наружной антенной WLAN (код заказа «Принадлежности в комплекте», опция Р8) переходника RJ45 M12 для сервисного интерфейса (код заказа «Принадлежности встроенные», опция NB) или дистанционного дисплея и устройства управления DKX001
- 2) Пригодно для интегрирования прибора в кольцевую топологию.

7.1.5 Назначение контактов разъема прибора

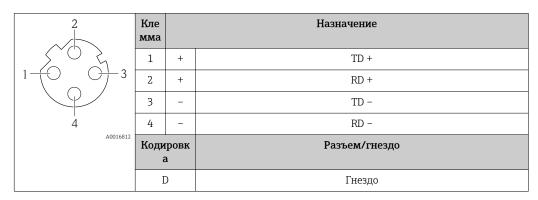

7.1.6 Подготовка измерительного прибора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Недостаточное уплотнение корпуса!

Возможно существенное снижение технической надежности измерительного прибора.

▶ Используйте подходящие кабельные уплотнители, соответствующие требуемой степени защиты.

- 1. Если установлена заглушка, удалите ее.
- 2. При поставке измерительного прибора без кабельных уплотнений: Подберите подходящее кабельное уплотнение для соответствующего соединительного кабеля.


7.2 Подключение измерительного прибора

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ограничение электрической безопасности в результате некорректного подключения!

- Работа по электрическому подключению должна выполняться только квалифицированными специалистами.
- ▶ Обеспечьте соблюдение федеральных/национальных норм и правил.
- Обеспечьте соблюдение местных правил техники безопасности на рабочем месте.
- Перед подсоединением дополнительных кабелей всегда подключайте сначала защитное заземление ⊕.
- При использовании в потенциально взрывоопасных средах изучите информацию, приведенную для прибора в специальной документации по взрывозащищенному исполнению.


7.2.1 Подключение преобразователя

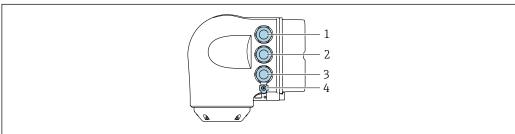

A002678


- Подключение клеммы для напряжения питания
- 2 Подключение клеммы для передачи сигнала, ввод/вывод
- 3 Подключение клеммы для передачи сигнала, ввод/вывод или для подключения к сети через сервисный интерфейс (CDI-RJ45); дополнительно: подключение внешней антенны WLAN или дистанционного дисплея и устройства управления DKX001
- 4 Защитное заземление (РЕ)
- Помимо подключения прибора через PROFINET и имеющиеся входы/выходы, также доступны следующие дополнительные опции подключения:
 - Интеграция в сеть через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) → □ 41;

Подключение разъема PROFINET

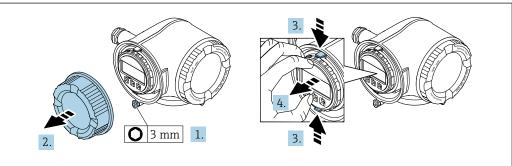


A002981

- 1. Ослабьте зажим крышки клеммного отсека.
- 2. Отверните крышку клеммного отсека.
- 3. Сожмите выступы держателя модуля дисплея.
- 4. Снимите держатель модуля дисплея.

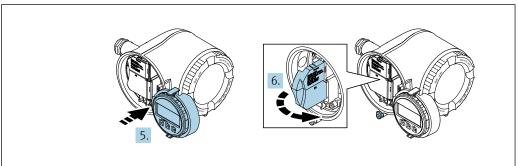


A002981

- 5. Присоедините держатель к краю отсека электронного модуля.
- 6. Откройте крышку клеммного отсека.

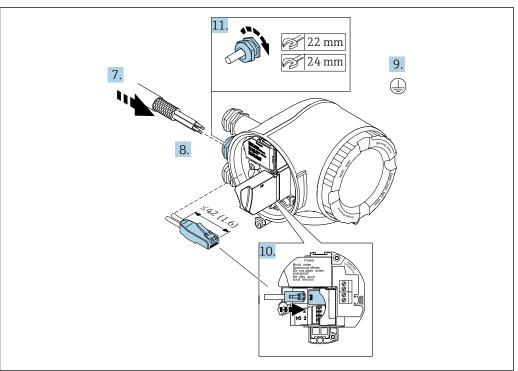


- 7. Протолкните кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
- 8. Зачистите концы кабелей и подключите к разъему RJ45.
- 9. Подключите защитное заземление.
- 10. Вставьте разъем RJ45.
- 11. Плотно затяните кабельные уплотнения.
 - └ На этом процесс подключения к PROFINET завершен.

Подключение питания и дополнительных входов/выходов

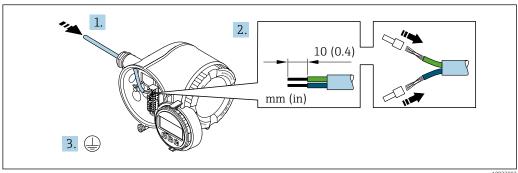


- 1. Протолкните кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
- 2. Зачистите концы кабелей. При использовании многожильных кабелей закрепите на концах обжимные втулки.
- 3. Подключите защитное заземление.

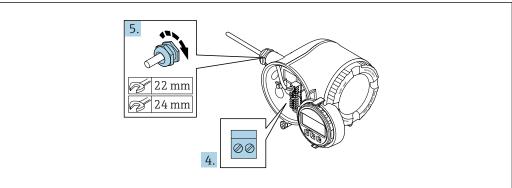

A0033984

- 4. Подсоедините кабель в соответствии с назначением клемм.
 - Назначение клемм сигнального кабеля: назначение клемм данного прибора приведено на наклейке, находящейся на крышке клеммного отсека. Назначение клемм кабеля питания: наклейка на крышке клеммного отсека или → В 36.
- 5. Плотно затяните кабельные уплотнения.
- 6. Закройте крышку клеммного отсека.
- 7. Установите держатель дисплея в отсек электронной части.
- 8. Закрутите крышку клеммного отсека.
- 9. Затяните зажим крышки клеммного отсека.

Отсоединение кабеля

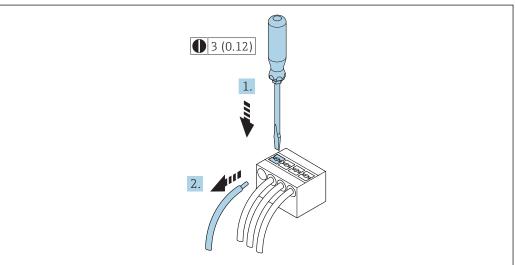

A0029598

- 🖪 7 Единица измерения, мм (дюйм)
- 1. Для отсоединения кабеля от клеммы разожмите проем между двумя отверстиями клеммы с помощью шлицевой отвертки,
- 2. одновременно вытягивая кабель из клеммы.

7.2.2 Интеграция преобразователя в сеть


В данном разделе представлены только базовые опции интегрирования прибора в сеть.

Интеграция через сервисный интерфейс

Интеграция прибора происходит через сервисный интерфейс (CDI-RJ45).

При подключении обратите внимание на следующее:

- Рекомендуемый кабель: САТ 5е, САТ 6 или САТ 7 с экранированным разъемом;
- Максимальная толщина кабеля: 6 мм:
- Длина разъема, включая защиту от изгибания: 42 мм;
- Радиус изгиба: толщина кабеля х 5.

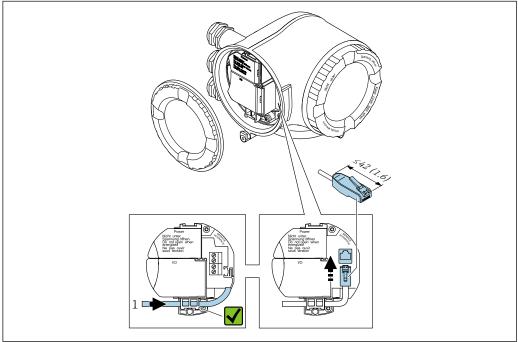

A0033703

- 1 Сервисный интерфейс (CDI-RJ45)
- Дополнительно доступен переходник для разъема RJ45 и M12: Код заказа «Принадлежности», опция **NB**: «Переходник RJ45 M12 (сервисный интерфейс)».


Переходник подсоединяет сервисный интерфейс (CDI-RJ45) к разъему M12, установленному в кабельном вводе. Таким образом, подключение к сервисному интерфейсу можно выполнить через разъем M12, не открывая прибор.

Интеграция в кольцевую топологию

Прибор интегрируется с помощью подключения клемм для передачи сигнала (выход 1) и подключения к сервисному интерфейсу (CDI-RJ45).

При подключении обратите внимание на следующее:

- Рекомендуемый кабель: САТ5е, САТ6 или САТ7 с экранированным разъемом;
- Максимальная толщина кабеля: 6 мм;
- Длина разъема, включая защиту от изгибания: 42 мм;
- Радиус изгиба: толщина кабеля х 2,5.

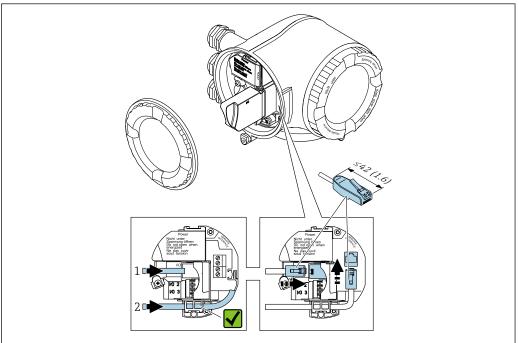


A00337

- 1 Подключение к PROFINET
- 2 Сервисный интерфейс (CDI-RJ45)
- Дополнительно доступен переходник для разъема RJ45 и M12: Код заказа «Принадлежности», опция **NB**: «Переходник RJ45 M12 (сервисный интерфейс)».

Переходник подсоединяет сервисный интерфейс (CDI-RJ45) к разъему M12, установленному в кабельном вводе. Таким образом, подключение к сервисному интерфейсу можно выполнить через разъем M12, не открывая прибор.

7.2.3 Подключение дистанционного дисплея и устройства управления DKX001

- Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны в качестве опции → 🖺 254.
 - Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны только для следующих исполнений корпуса, код заказа для «Корпус»:
 - Опция А «Алюминий, с покрытием»
 - Опция L «Литой, нержавеющая сталь»
 - Если дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 заказываются непосредственно с прибором, то измерительный прибор всегда поставляется с фальш-панелью. В этом случае индикация или управление на преобразователе невозможны.
 - В случае заказа оборудования по отдельности дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 будет невозможно подключить одновременно с имеющимся дисплеем измерительного прибора. К преобразователю можно будет одновременно подключить только один дисплей или устройство управления.

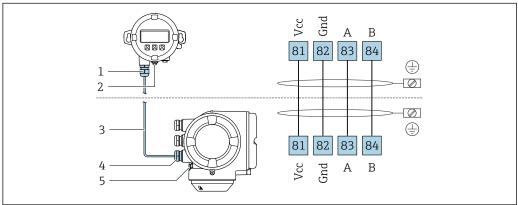

- Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001
- 2 Защитное заземление (РЕ)
- 3 Соединительный кабель
- Измерительный прибор
- Защитное заземление (РЕ)

7.3 Обеспечение выравнивания потенциалов

7.3.1 Требования


Для обеспечения правильности измерений соблюдайте следующие требования:

- Совпадение электрического потенциала среды и датчика;
- Внутренние требования компании относительно заземления.

7.4 Специальные инструкции по подключению


7.4.1 Примеры подключения

PROFINET

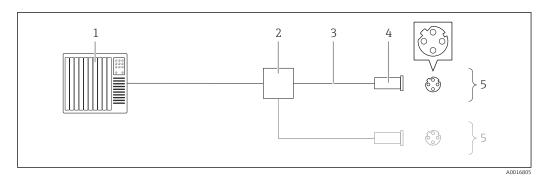


- ₽8 Пример подключения для PROFINET
- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Коммутатор Ethernet
- 3 Соблюдайте спецификацию кабелей
- Разъем прибора
- Преобразователь

PROFINET: MRP (Media Redundancy Protocol, протокол резервирования среды передачи)

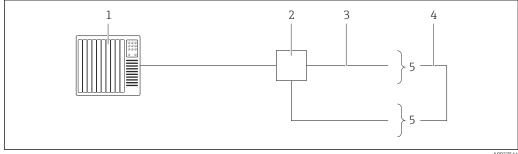


- 1 Система управления (например, ПЛК)
- 2 Коммутатор Ethernet
- 3
- 4 Соединительный кабель между двумя преобразователями
- Преобразователь

Токовый выход 4-20 мА

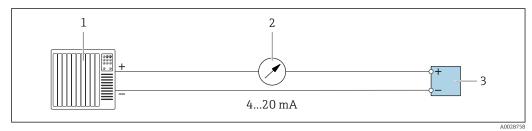


- **₽** 9 Пример подключения для токового выхода 4-20 мА (активного)
- Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки
- 3 Преобразователь

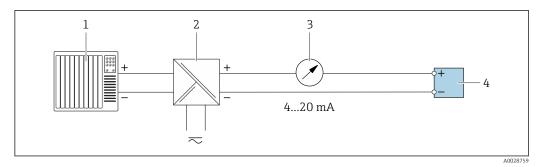

- **№** 10 Пример подключения для токового выхода 4-20 мА (пассивного)
- Система автоматизации с токовым входом (например, ПЛК)
- 2 Активный барьер искрозащиты для подачи напряжения (например, RN221N)
- Аналоговый блок индикации; не допускайте превышения максимальной нагрузки
- Преобразователь


Импульсный/частотный выход

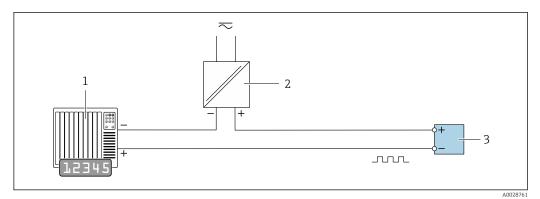

Пример подключения для импульсного/частотного выхода (пассивного)

- Система автоматизации с импульсным/частотным входом (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🖺 261


Релейный выход

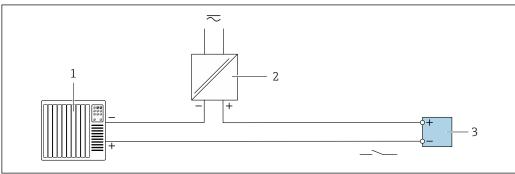

Пример подключения для релейного выхода (пассивного)

- Система автоматизации с релейным входом (например, ПЛК)
- Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям $\Rightarrow \; \stackrel{ riangle}{ riangle} \; 261$


Релейный выход

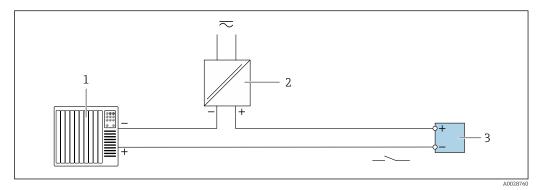

🗷 13 Пример подключения релейного выхода (пассивного)

- 1 Система автоматизации с релейным входом (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям → 🖺 263


Токовый вход

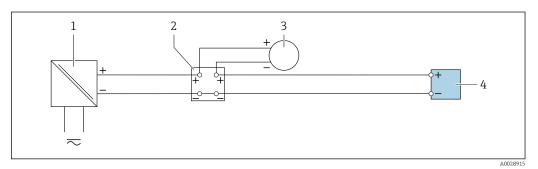

🗷 14 Пример подключения для токового входа 4...20 мА

- 1 Источник питания
- 2 Внешнее измерительное устройство (например, для считывания давления или температуры)
- В Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям

Входной сигнал состояния

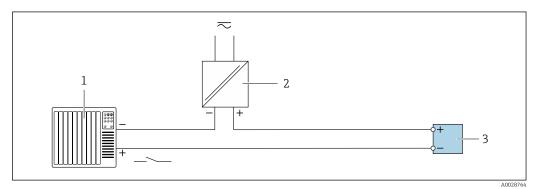

- 图 15 🛮 Пример подключения для входного сигнала состояния
- 1 Система автоматизации с выходом для сигнала состояния (например, ПЛК)
- 2 Источник питания
- 3 Преобразователь: соблюдайте требования к входным значениям

7.5 Конфигурация аппаратного обеспечения

7.5.1 Настройка имени прибора

Быстрая идентификация точки измерения в пределах предприятия выполняется на основе обозначения прибора. Обозначение аналогично имени прибора (имя станции в технических параметрах PROFINET). Имя прибора, заданное на заводе-изготовителе, можно изменить с помощью DIP-переключателей или системы автоматизации.

Пример имени прибора (заводская настройка): EH-Promass300-XXXX

EH	Endress+Hauser
Promass	Семейство прибора
300	Преобразователь
XXXX	Серийный номер прибора

Текущее имя прибора отображается в Настройка \rightarrow Название станции также отображается.

Настройка имени прибора с помощью DIP-переключателей

Последнюю часть имени прибора можно задать с помощью DIP-переключателей 1–8. Диапазон адресов находится в пределах от 1 до 254 (заводская настройка: серийный номер прибора)

Обзор DIP-переключателей

DIP- переключатель	Бит	Описание
1	128	
2	64	
3	32	
4	16	- Настраиваемая часть имени прибора
5	8	- пастраиваемая часть имени приоора
6	4	
7	2	
8	1	


Пример: настройка имени прибора EH-PROMASS300-065

DIP- переключатель	вкл./выкл.	Бит	Наименование прибора
1	выкл.	-	
2	ВКЛ.	64	
от 3 до 7	выкл.	-	
8	ВКЛ.	1	
Серий	йный номер прибора:	065	EH-PROMASS300-065

Настройка имени прибора

Опасность поражения электрическим током при открытии корпуса преобразователя.

- Перед тем как открывать корпус преобразователя:
- отключите прибор от источника питания.
- 🚹 IP-адрес по умолчанию **запрещено** активировать → 🖺 48.

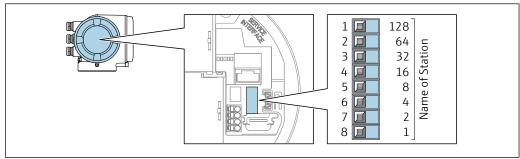

A0034498

- 1. В зависимости от исполнения корпуса ослабьте крепежный зажим или крепежный винт на крышке корпуса.
- 2. В зависимости от исполнения корпуса отверните или откройте крышку корпуса; при необходимости отключите местный дисплей от главного модуля электроники.
- 3. Настройте необходимое имя прибора, используя соответствующие DIPпереключатели на электронном модуле ввода/вывода.
- 4. Соберите электронный преобразователь в порядке, обратном разборке.
- 5. Подключите прибор к источнику питания.
 - ▶ Настроенный адрес прибора вступает в силу после перезапуска прибора.

Настройка имени прибора с помощью системы автоматизации

Для настройки имени прибора с помощью системы автоматизации DIP-переключатели 1–8 должны быть в положении **ВЫКЛ.** (заводская настройка) или все установлены на **ВКЛ**.

Полное имя прибора (имя станции) можно изменить отдельно с помощью системы автоматизации.

- i
- Серийный номер, который используется как часть имени прибора в заводкой настройке, не сохраняется. Невозможно сбросить имя прибора до заводских настроек с серийным номером. Вместо серийного номера используется значение «О».
- При задании имени прибора с помощью системы автоматизации: указывайте имя прибора строчными буквами.


7.5.2 Активация IP-адреса по умолчанию

IP-адрес по умолчанию 192.168.1.212 можно активировать с помощью DIP-переключателей.

Активация IP-адреса по умолчанию с помощью DIP-переключателя

Опасность поражения электрическим током при открытии корпуса преобразователя.

- ▶ Перед тем как открывать корпус преобразователя:
- отключите прибор от источника питания.

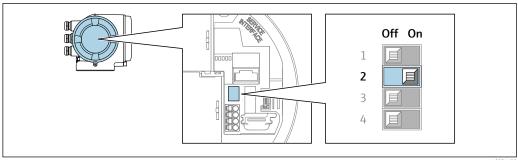

A003449


- 1. В зависимости от исполнения корпуса ослабьте крепежный зажим или крепежный винт на крышке корпуса.
- 2. В зависимости от исполнения корпуса отверните или откройте крышку корпуса; при необходимости отключите местный дисплей от главного модуля электроники.
- 3. Переместите DIP-переключатель №2 на электронном модуле ввода/вывода из положения ВЫКЛ. в положение ВКЛ.
- 4. Соберите электронный преобразователь в порядке, обратном разборке.
- 5. Подключите прибор к источнику питания.
 - □ IP-адрес по умолчанию вступает в силу после перезапуска прибора.

7.6 Обеспечение степени защиты

Измерительный прибор соответствует всем требованиям соответствия степени защиты IP66/67, тип изоляции 4X.

Для гарантированного обеспечения степени защиты IP66/67 (тип изоляции 4X) после электрического подключения выполните следующие действия:

- 1. Убедитесь в том, что уплотнения корпуса чистые и закреплены правильно.
- 2. При необходимости просушите, очистите или замените уплотнения.
- 3. Затяните все винты на корпусе и прикрутите крышки.
- 4. Плотно затяните кабельные вводы.
- 5. Во избежание проникновения влаги через кабельный ввод: Проложите кабель так, чтобы он образовал обращенную вниз петлю ("водяную ловушку") перед кабельным вводом.

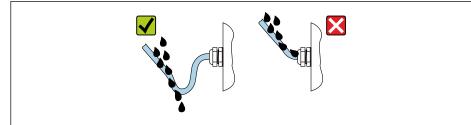

6. Вставьте заглушки в неиспользуемые кабельные вводы.


7.7 Проверка после подключения

Измерительный прибор или кабели не повреждены (внешний осмотр)?	
Используемые кабели соответствуют требованиям?	
Кабели уложены надлежащим образом (без натяжения)?	

Все кабельные вводы установлены, плотно затянуты и герметичны? Кабель имеет петлю для обеспечения влагоотвода → 🖺 49?	
При наличии напряжения питания: отображаются ли значения на модуле дисплея?	

8 Опции управления

8.1 Обзор опций управления

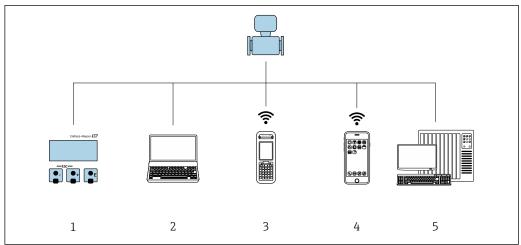

A003/4513


- 1 Покальное управление с помощью дисплея
- 2 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) или программным обеспечением (например, FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 или SFX370
- 5 Портативный терминал
- 6 Система управления (например, ПЛК)

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

Обзор экспертного раздела меню управления: документ "Описание параметров прибора", поставляемый в комплекте с прибором→

В 291

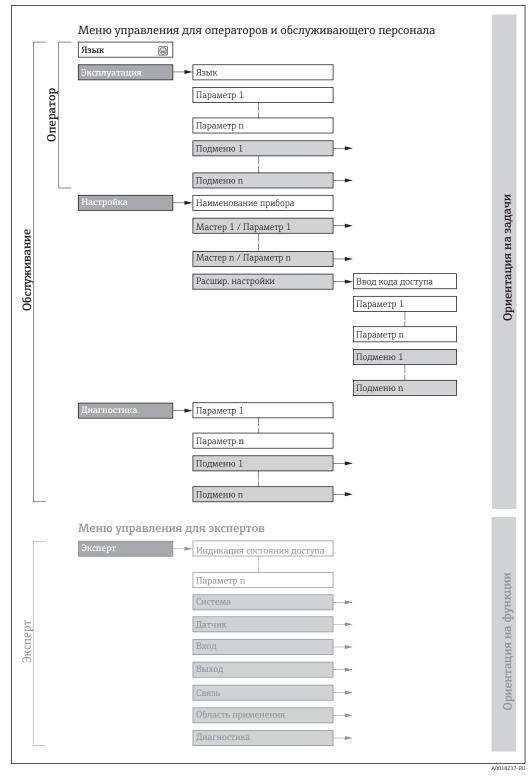

🗷 16 Структурная схема меню управления

8.2.2 Принципы управления

Некоторые части меню присвоены определенным ролям пользователей (оператор, специалист по обслуживанию и т.д.). Каждая роль пользователя соответствует стандартным задачам в рамках жизненного цикла прибора.

i


Если прибор используется в коммерческом учете, то после того, как он будет введен в процесс или опломбирован, управление им ограничивается.

Меню	о/параметр	Роль пользователя и задачи	Содержание/значение
Language Управление	Ориентация на задачи	Роль "Оператор", "Техобслуживание" Задачи во время эксплуатации: Настройка основного экрана Чтение измеренных значений	 Установка языка управления Установка языка управления веб-сервером Сброс и управление сумматорами Настройка основного экрана (в том числе формата отображения и контрастности дисплея)
Настройка		Роль "Техобслуживание" Ввод в эксплуатацию: • Настройка измерения • Настройка входов и выходов • Настройка интерфейса связи	 Сброс и управление сумматорами Мастер настройки для быстрого ввода в эксплуатацию: Настройка системных единиц измерения Настройка интерфейса связи Установка продукта Отображение – ввод/вывод/настройка Настройка входов Настройка выходов Настройка основного экрана Установка модификации выхода Настройка отсечки при низком расходе Настройка распознавания частично и полностью пустой трубы Расширенная настройка Для более точной настройки измерений (адаптация к особым условиям измерения) Настройка сумматоров Настройка параметров WLAN Администрирование (установка кода доступа, сброс измерительного прибора)
Диагностика		Роль "Техобслуживание" Устранение сбоев: Диагностика и устранение ошибок процесса и ошибок прибора Моделирование измеренного значения	Включает в себя все необходимые параметры для обнаружения ошибок и анализа ошибок процесса и прибора: Перечень сообщений диагностики Содержит до 5 текущих активных сообщений диагностики. Журнал событий Содержит сообщения о произошедших событиях. Информация о приборе Содержит информацию для идентификации прибора. Измеренное значение Содержит все текущие измеренные значения. Подменю Регистрация данных при заказанной опции "Расширенный HistoROM" Хранение и визуализация измеренных значений. Неаrtbeat Проверка функциональности прибора по требованию и документирование результатов поверки. Моделирование Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.

Меню	/параметр	Роль пользователя и задачи	Содержание/значение
Эксперт	Ориентация на функции	Задачи, для выполнения которых требуются подробные знания о приборе: Ввод измерительного прибора в эксплуатацию в сложных условиях Оптимальная адаптация измерений к сложным условиям Детальная настройка интерфейса связи Диагностика ошибок в сложных случаях	Содержит все параметры прибора и обеспечивает прямой доступ к ним по коду. Структура данного меню соответствует структуре функциональных блоков прибора: Система Содержит общие параметры прибора, не влияющие на измерение или интерфейс связи. Сенсор Настройка измерения. Вход Настройка входа для сигнала состояния. Выход Настройка аналоговых токовых выходов, а также импульсного/ частотного и релейного выхода. Связь Настройка интерфейса цифровой связи и веб-сервера. Применение Настройка функций, не относящихся непосредственно к измерению (например, сумматора). Диагностика Обнаружение ошибок, анализ процессов и ошибок прибора, моделирование для прибора и использование функции Heartbeat Technology.

8.3 Доступ к меню управления через локальный дисплей

8.3.1 Дисплей управления

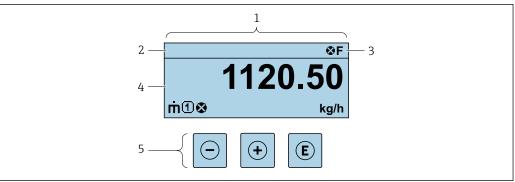

A0029348

- 1 Дисплей управления
- 2 Отметка прибора
- 3 Зона состояния
- 4 Зона индикации измеренных значений (4 строки)
- 5 Элементы управления→ 🖺 59

Строка состояния

В строке состояния (справа вверху) на дисплее отображаются следующие символы:

- Сигналы состояния → 🖺 185
 - **F**: Сбой
 - С: Проверка функционирования
 - S: Выход за пределы спецификации
 - **М**: Требуется техническое обслуживание
- Поведение диагностики → 🖺 186
 - Аварийный сигнал
 - <u>М</u>: Предупреждение
- 🛈: Блокировка (прибор заблокирован аппаратно))
- 👄: Связь (передача данных при дистанционном управлении)

Область индикации

Каждое измеренное значение в области индикации сопровождается символами определенных типов, отображаемыми перед этим значением и описывающими его параметры:

Измеренные значения

Символ	Значение
ṁ	Массовый расход
Ü	Объемный расходСкорректированный объемный расход
ρ	ПлотностьПриведенная плотность
4	Температура
Σ	Сумматор Отображаемое значение сумматора соответствует текущему номеру канала измерения (из трех).
€	Вход для сигнала состояния

Номера каналов измерения

Символ	Значение
14	Канал измерения 14

Номер канала измерения отображается только при наличии более одного канала для одного и того же типа измеряемой величины (например, сумматоров 1...3).


Поведение диагностики

Поведение диагностики относится к диагностическому событию, связанному с отображаемой измеряемой величиной. Информация о символах ightarrow ightharpoonup 186

Количество и способ отображения значений измеряемых величин можно настроить с помощью параметра параметр Форматировать дисплей


 $(\rightarrow \stackrel{\circ}{\blacksquare} 125).$

8.3.2 Представление навигации

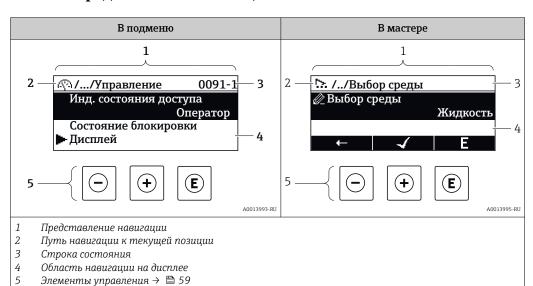

Путь навигации

Путь навигации (отображаемый в левом верхнем углу представления навигации) включает в себя следующие элементы:

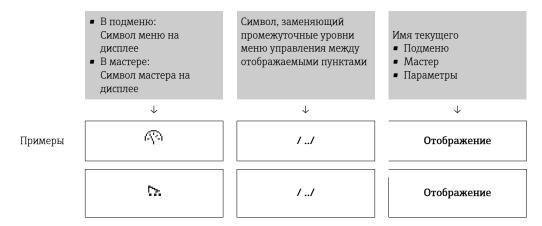

Дополнительную информацию о значках в меню см. в разделе "Область индикации" → 🗎 56

Строка состояния

В строке состояния (в правом верхнем углу представления навигации) отображаются следующие данные:

- В подменю
 - Код прямого доступа к параметру, на который выполнен переход (например, 0022-1)
 - При активном диагностическом событии − символ поведения диагностики и сигнал состояния
- В мастере

При активном диагностическом событии – символ поведения диагностики и сигнал состояния



- Информация по поведению диагностики и сигналам состояния → 🖺 185

Область индикации

Меню

Символ	Значение
P	Управление Вывод на экран: ■ В меню после опции выбора "Управление" ■ В левой части пути навигации в меню Управление
۶	Настройка Вывод на экран: ■ В меню после опции выбора "Настройка" ■ В левой части пути навигации в меню Настройка
ૡ	Диагностика Вывод на экран: ■ В меню после опции выбора "Диагностика" ■ В левой части пути навигации в меню Диагностика
	Эксперт Вывод на экран: В меню после опции выбора "Эксперт" В левой части пути навигации в меню Эксперт

Подменю, мастеры, параметры

Символ	Значение
•	Подменю
55.	Мастер
Ø.	Параметры в мастере Символы отображения параметров в подменю не используются.

Блокировка


Символ	Значение
û	Параметр блокирован Если перед названием параметра отображается этот символ, то параметр блокирован. Блокировка пользовательским кодом доступа Блокировка переключателем аппаратной блокировки

Использование мастера

Символ	Значение
	Переход к предыдущему параметру.
√	Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру.
E	Открытие параметра для редактирования.

8.3.3 Экран редактирования

Редактор чисел

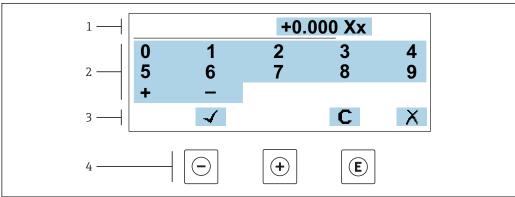


A0034250

🗷 17 🛮 Для ввода значений в параметры (например, предельных значений)

- 1 Область отображения вводимых данных
- 2 Экран ввода
- 3 Подтверждение, удаление или отмена ввода
- 4 Элементы управления

Редактор текста

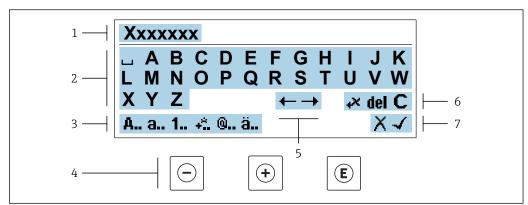

A003411

- 图 18 🛮 Для ввода значений в параметры (например, названия)
- 1 Область отображения вводимых данных
- 2 Текущий экран ввода
- 3 Смена экрана ввода
- 4 Элементы управления
- 5 Перемещение позиции ввода
- 6 Удаление введенных данных
- 7 Отмена или подтверждение ввода

Использование элементов управления в ракурсе редактирования

Кнопка управления	Значение
	Кнопка "минус" Переместить позицию ввода влево.
(+)	Кнопка "плюс" Переместить позицию ввода вправо.
E	Кнопка ввода Короткое нажатие: подтвердить выбор. Нажатие кнопки в течение 2 с: подтвердить ввод.
-++	Комбинация кнопок для выхода (одновременное нажатие кнопок) Закрыть экран редактирования без применения изменений.

Экраны ввода

Символ	Значение
Α	Верхний регистр
a	Нижний регистр
1	Цифры
+*	Знаки препинания и специальные символы: = + $-*/^2$ ½ ½ ½ ¾ () [] < > { }
@	Знаки препинания и специальные символы: ' " ` ^. , ; : ? ! % μ ° € \$ £ ¥ § @ # / \ I ~ & _
ä	Умляуты и ударения

Управление вводом данных

Символ	Значение
←→	Перемещение позиции ввода
X	Отменить ввод
4	Подтверждение ввода
*×	Удалить символ слева от позиции ввода
del	Удалить символ справа от позиции ввода
С	Удалить все введенные символы

8.3.4 Элементы управления

Кнопка управления	Значение		
	Кнопка "минус"		
	В меню, подменю Перемещение строки выбора вверх по списку выбора.		
	В мастере настройки Подтверждение значения параметра и переход к предыдущему параметру.		
	В редакторе текста и чисел Переместить позицию ввода влево.		
	Кнопка "плюс"		
	В меню, подменю Перемещение строки выбора вниз по списку выбора.		
(+)	В мастере настройки Подтверждение значения параметра и переход к следующему параметру.		
	В редакторе текста и чисел Переместить позицию ввода вправо.		
	Кнопка ввода		
	На дисплее управления При кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления. Нажатие кнопки в течение 2 с: открыть контекстное меню с опцией активации		
	блокировки кнопок.		
E	 В меню, подменю Кратковременное нажатие кнопки: Открытие выделенного меню, подменю или параметра. Запуск мастера настройки. Если открыта текстовая справка – закрытие справки по параметру. Нажатие кнопки в течение 2 с при отображении параметра: Вызов текстовой справки по функции этого параметра (при ее наличии). 		
	В мастере настройки Открытие параметра для редактирования.		
	В редакторе текста и чисел Короткое нажатие: подтвердить выбор. Нажатие кнопки в течение 2 с: подтвердить ввод.		

Кнопка управления	Значение
	Комбинация кнопок для выхода (одновременное нажатие кнопок) В меню, подменю Кратковременное нажатие кнопки: Выход с текущего уровня меню (переход на уровень выше).
-++	 Если открыта текстовая справка – закрытие справки по параметру. Нажатие кнопки в течение 2 с: возврат к основному экрану ("основной режим"). В мастере настройки Выход из мастера настройки (переход на уровень выше).
	В редакторе текста и чисел Закрыть экран редактирования без применения изменений.
-+E	Комбинация кнопок "минус"/ввод (нажать и удерживать одновременно обе кнопки) Нажатие кнопки в течение 3 с: деактивировать блокировку кнопок.

8.3.5 Открытие контекстного меню


С помощью контекстного меню можно быстро вызвать следующие пункты меню, находясь на основном экране:

- Настройка
- Резерное копирование данных
- Моделирование

Вызов и закрытие контекстного меню

Исходное состояние: основной экран.

- Нажмите Е для 2 с.
 - ▶ Появится контекстное меню.

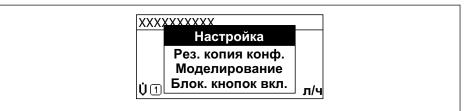

A0034608-RU

- 2. Нажмите = + ± одновременно.
 - ▶ Контекстное меню закроется, появится основной экран.

Вызов и закрытие меню с помощью контекстного меню


- 1. Откройте контекстное меню.
- 2. Нажмите 🛨 для перехода к требуемому меню.
- 3. Нажмите 🗉 для подтверждения выбора.
 - ┕ Откроется выбранное меню.

8.3.6 Навигация и выбор из списка

Для навигации по меню управления используются различные элементы управления. Путь навигации отображается в левой части заголовка. Перед отдельными меню выводятся значки. Эти же значки отображаются в заголовке при переходах по пунктам меню.

Описание представления навигации с символами и элементами управления → 🖺 55

Пример. Выбор количества отображаемых измеренных значений "2 значения"

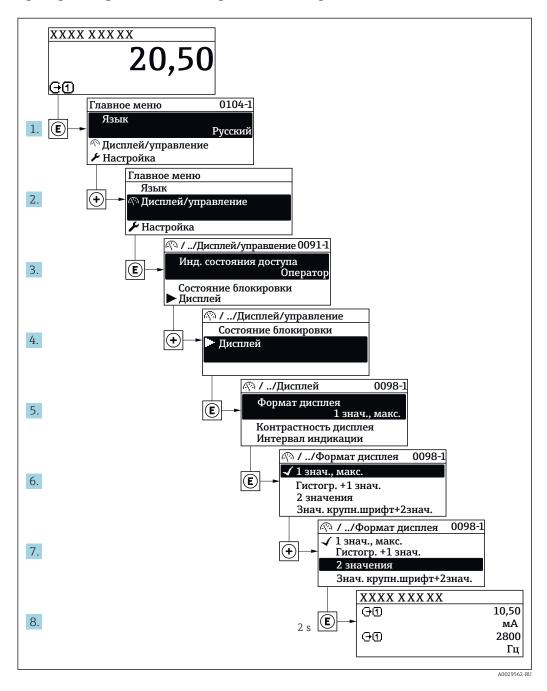


8.3.7 Прямой вызов параметра

У каждого параметра есть номер, обеспечивающий прямой доступ к этому параметру с локального дисплея. Для вызова требуемого параметра необходимо ввести этот код доступа в поле пункта параметр **Прямой доступ**.

Путь навигации

Эксперт → Прямой доступ

Код прямого доступа состоит из 5-значного (максимум) числа и номера канала, задающего канал переменной процесса, например: 00914-2. В представлении навигации номер канала выводится справа в заголовке выбранного параметра.

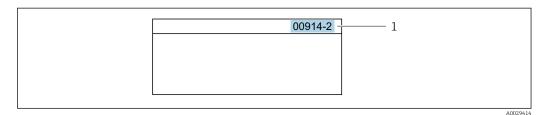

1 Код прямого доступа

При вводе кода прямого доступа учитывайте следующее:

- Начальные нули в коде прямого доступа можно не вводить.
 Пример: вместо "00914" достаточно ввести "914"
- Если номер канала не введен, то происходит автоматическое переключение на канал 1.
 - Пример: ввод 00914 → параметр Назначить переменную процесса
- Для перехода к каналу с другим номером: введите код прямого доступа с соответствующим номером канала.
 - Пример: ввод 00914-2 → параметр Назначить переменную процесса
- Коды прямого доступа к параметрам приведены в документе "Описание параметров прибора" для данного прибора


8.3.8 Вызов справки

Ряд параметров имеет текстовую справку, которую можно вызвать из представления навигации. Справка содержит краткое описание назначения параметра, что способствует быстрому и безопасному вводу прибора в эксплуатацию.

Вызов и закрытие текстовой справки

На дисплее отображается представление навигации, строка выбора находится на требуемом параметре.

- Нажмите Е для 2 с.
 - ▶ Появится текстовая справка по выбранному параметру.

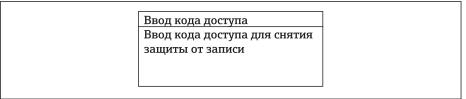

A0014002-RI

📵 19 Пример: текстовая справка по параметру "Ввод кода доступа"


- 2. Нажмите 🗆 + 🛨 одновременно.
 - ▶ Текстовая справка закроется.

8.3.9 Изменение значений параметров

Параметры можно менять в редакторе текста или редакторе чисел.

- Редактор чисел: изменение значений в параметре, например задаваемых предельных значений.
- Редактор текста: ввод текста в параметре, например названия.

Если введенное значение выходит за допустимый диапазон, появится соответствующее предупреждение.

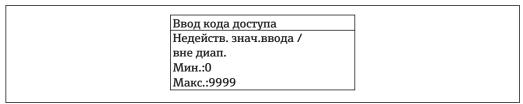

Описание экрана редактирования, включая редакторы текста и чисел, с символами → 🖺 57, описание элементов управления → 🖺 59

8.3.10 Роли пользователей и соответствующие полномочия доступа

Если установлен пользовательский код доступа, то роли пользователя "Оператор" и "Техобслуживание" будут иметь различные права доступа для записи параметров. За счет этого обеспечивается защита настроек устройства от несанкционированного

Определение авторизации доступа для ролей пользователей

Новый прибор, поставленный с завода, не содержит определенного кода доступа. Доступ к прибору (как для чтения, так и для записи) авторизован без ограничений и соответствует роли пользователя "Техобслуживание".

- Установка кода доступа.
 - Роль пользователя "Оператор" добавляется к роли пользователя "Техобслуживание" и имеет определенные особенности. Эти роли имеют различную авторизацию доступа.

Авторизация доступа к параметрам: роль пользователя "Техобслуживание"

Состояние кода доступа	Доступ для чтения	Доступ для записи
Код доступа не определен (заводская настройка).	V	V
После определения кода доступа.	V	✓ 1)

1) Пользователь получает доступ для записи только после ввода кода доступа.

Авторизация доступа к параметрам: роль пользователя "Оператор"

Состояние кода доступа	Доступ для чтения	Доступ для записи
После определения кода доступа.	V	1)

Некоторые параметры доступны для редактирования независимо от наличия установленного кода доступа, т.е. для них не действует защита от записи, поскольку на измерение они не влияют. См. раздел "Защита от записи с помощью кода доступа"

Роль, под которой пользователь работает с системой в данный момент, обозначается в параметре Параметр Статус доступа. Путь навигации: Управление → Статус доступа

8.3.11 Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ ⓓ, параметр защищен от записи пользовательским кодом доступа, и его изменение с помощью локального дисплея в данный момент недоступно → ▤ 163.

Деактивация блокировки доступа для записи с использованием локального управления производится путем ввода пользовательского кода доступа в пункте параметр **Ввести код доступа** ($\rightarrow \stackrel{\text{\tiny \square}}{=} 138$) посредством соответствующей опции доступа.

- 1. После нажатия кнопки Епоявится запрос на ввод кода доступа.
- 2. Введите код доступа.
 - Символ ☐ перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.

8.3.12 Активация и деактивация блокировки кнопок

Блокировка кнопок позволяет закрыть доступ ко всему меню управления при помощи локального управления. В результате навигация по меню управления или изменение значений отдельных параметров становятся невозможными. Пользователи смогут лишь просматривать измеренные значения на основном экране.

Блокировка кнопок включается и отключается через контекстное меню.

Включение блокировки кнопок

- 🛂 Блокировка кнопок включается автоматически:
 - Если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин.
 - При каждом перезапуске прибора.

Ручная активация блокировки кнопок:

- 1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений. Нажмите **(E)** с удержанием не менее 2 секунд.
 - ▶ Появится контекстное меню.
- 2. В контекстном меню выберите опцию Блокировка кнопок вкл.
 - Блокировка кнопок активирована.
- Если пользователь попытается войти в меню управления при активной блокировке кнопок, появится сообщение **Блокировка кнопок вкл.**.

Снятие блокировки кнопок

- 1. Блокировка кнопок активирована. Нажмите **E** с удержанием не менее 2 секунд.
 - □ Появится контекстное меню.
- 2. В контекстном меню выберите опцию Блокировка кнопок выкл..
 - ┕ Блокировка кнопок будет снята.

8.4 Доступ к меню управления через веб-браузер

8.4.1 Диапазон функций

Встроенный веб-сервер позволяет управлять прибором и настраивать его с помощью веб-браузера с подключением через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) или через интерфейс WLAN. Структура меню управления аналогична структуре меню для

местного дисплея. Помимо значений измеряемой величины, отображается информация о состоянии прибора, что позволяет отслеживать состояние прибора. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.

Для подключения посредством WLAN необходим прибор, имеющий интерфейс WLAN (доступен для заказа как опция): код заказа для раздела «Дисплей; управление», опция **G** «4-строчный, с подсветкой; с сенсорным управлением и поддержкой WLAN-подключения». Этот прибор работает в режиме точки доступа и поддерживает подключение с помощью компьютера или портативного терминала.

8.4.2 Предварительные условия

Аппаратные средства ПК

Аппаратные средства	Интерфейс	
	CDI-RJ45	WLAN
Интерфейс	Компьютер должен иметь интерфейс RJ45.	Блок управления должен иметь интерфейс WLAN.
Подключение	Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45.	Подключение по беспроводной локальной сети.
Экран	Рекомендуемый размер: ≥12" (в зависимости от разрешения дисплея)	

Программное обеспечение ПК

Программное обеспечение	Интерфейс		
	CDI-RJ45	WLAN	
Рекомендуемые операционные системы	 Microsoft Windows 7 или новее. Мобильные операционные системы: iOS Android Поддерживается Microsoft Windows XP. 		
Поддерживаемые веб- браузеры	 Microsoft Internet Explorer 8 или новее Microsoft Edge Mozilla Firefox Google Chrome Safari 		

Настройки ПК

Настройки	Интерфейс	
	CDI-RJ45	WLAN
Права пользователя	Необходимо наличие прав пользователя, позволяющих настраивать параметры TCP/IP и прокси-сервера (для установки IP-адреса, маски подсети и т.д.) – например, прав администратора.	
Настройка прокси-сервера в параметрах веб-браузера	Параметр веб-браузера <i>Use a Proxy Server for Your LAN</i> (Использовать прокси-сервер для локальных подключений) должен быть деактивирован .	

Настройки	Интерфейс		
	CDI-RJ45	WLAN	
JavaScript	Поддержка JavaScript должна быть активирована.		
	Если активировать JavaScript невозможно: в адресной строке веб-браузера введите http://192.168.1.212/ basic.html. В веб-браузере будет запущено полнофункциональное, но при этом упрощенное меню управления.		
При установке новой версии программно корректного отображения данных выпох хранилища (кэша) веб-браузера в раздел (Свойства обозревателя).		ых выполните очистку временного	
Сетевые соединения	При подключении к измерительному прибору должны использоваться только активные сетевые соединения.		
	Все остальные сетевые соединения, такие как WLAN, необходимо деактивировать.	Все остальные сетевые соединения необходимо деактивировать.	

🚹 В случае проблем с подключением: → 🖺 181

Измерительный прибор: через сервисный интерфейс CDI-RJ45

Прибор	Сервисный интерфейс CDI-RJ45
Измерительный прибор	Измерительный прибор имеет интерфейс RJ45.
Веб-сервер	Веб-сервер должен быть активирован, заводская настройка: ВКЛ. Информация об активации веб-сервера → 🖺 71

Измерительный прибор: через интерфейс WLAN

Прибор	Интерфейс WLAN
Измерительный прибор	Измерительный прибор имеет антенну WLAN: Преобразователь со встроенной антенной WLAN Преобразователь с внешней антенной WLAN
Веб-сервер	Веб-сервер и сеть WLAN должны быть активированы, заводская настройка: ВКЛ. МНформация об активации веб-сервера → В 71

8.4.3 Установление соединения

Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

Подготовка измерительного прибора

- 1. В зависимости от исполнения корпуса: Ослабьте зажим или крепежный винт крышки корпуса.
- 2. В зависимости от исполнения корпуса: Открутите или откройте крышку корпуса.
- 3. Место разъема для подключения зависит от измерительного прибора и протокола связи:

Подключите компьютер к разъему RJ45 посредством стандартного соединительного кабеля Ethernet .

Настройка интернет-протокола на компьютере

Присвоить IP-адрес измерительному прибору можно различными способами:

- Протокол динамического конфигурирования (DCP), заводская настройка:
 IP-адрес автоматически назначается измерительному прибору автоматизированной системой (например, Siemens S7).
- Аппаратное назначение адреса:
 IP-адрес задается DIP-переключателями →
 □ 47.
- Программное назначение адресов:
 IP-адрес вводится в поле параметр IP-адрес (→ 월 98).

Измерительный прибор работает по протоколу динамического конфигурирования (DCP) при выпуске с завода. То есть IP-адрес измерительного прибора автоматически назначается системой автоматизации (например, Siemens S7).

Чтобы установить сетевое подключение через сервисный интерфейс (CDI-RJ45): DIP-переключатель IP-адреса по умолчанию должен находиться в положении **ВКЛ**. Тогда у измерительного прибора будет IP-адрес: 192.168.1.212. Теперь этот адрес может использоваться для установки сетевого соединения.

- 1. С помощью DIP-переключателя 2 активируйте IP-адрес по умолчанию 192.168.1.212: → \blacksquare 48.
- 2. Включите измерительный прибор.
- 3. Подключите его к ПК кабелем → 🗎 73.
- 4. Если не используется второй сетевой адаптер, закройте все приложения на портативном компьютере.
 - Приложения, требующие наличия сетевого соединения или доступа в интернет, такие как электронная почта, приложения SAP, Internet Explorer или Проводник.
- 5. Закройте все запущенные интернет-браузеры.
- 6. Настройте параметры интернет-протокола (TCP/IP) согласно таблице:

ІР-адрес	192.168.1.XXX, где XXX – любое сочетание цифр кроме 0, 212, 255 и выше \rightarrow например, 192.168.1.213
Маска подсети	255.255.255.0
Шлюз по умолчанию	192.168.1.212 или оставьте ячейки пустыми

Посредством интерфейса WLAN

Настройка интернет-протокола на мобильном терминале

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если WLAN-соединение будет потеряно во время настройки прибора, параметры настройки могут быть потеряны.

▶ При настройке прибора обеспечивайте стабильность WLAN-соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В частности, не допускайте одновременного обращения к измерительному прибору через служебный интерфейс (CDI-RJ45) и интерфейс WLAN с одного и того же мобильного терминала. Это может привести к сетевому конфликту.

- ► Активируйте только один служебный интерфейс (служебный интерфейс CDI-RJ45 или интерфейс WLAN).
- ► Если необходимо одновременное подключение: настройте два разных диапазона IP-адресов, например 192.168.0.1 (интерфейс WLAN) и 192.168.1.212 (служебный интерфейс CDI-RJ45).

Подготовка мобильного терминала

• Активируйте WLAN-соединение на мобильном терминале.

Установление соединения между мобильным терминалом и измерительным прибором

- 1. В настройках WLAN-соединения на мобильном терминале: Выберите измерительный прибор по SSID (например, EH Promass 300 A802000).
- 2. При необходимости выберите метод шифрования WPA2.
- 3. Введите пароль: серийный номер измерительного прибора (пример: L100A802000).
 - └╾ Светодиод на модуле дисплея начнет мигать: это означает, что теперь доступно управление измерительным прибором с помощью веб-браузера, FieldCare или DeviceCare.
- 🔁 Серийный номер указан на заводской шильде.
- Для безопасной и быстрой привязки сети WLAN к точке измерения рекомендуется изменить имя SSID. В качестве SSID следует использовать имя, однозначно определяющее точку измерения (например, название), поскольку она отображается в виде сети WLAN.


Отключение

После конфигурирования прибора:
 Разъедините WLAN-соединение между устройством управления и измерительным прибором.

Запуск веб-браузера

1. Запустите веб-браузер на компьютере.

2. Введите IP-адрес веб-сервера в адресной строке веб-браузера: 192.168.1.212 □ Появится страница входа в систему.

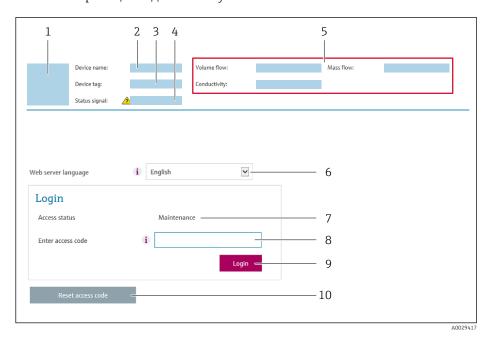

- 1 Изображение прибора
- 2 Наименование прибора
- 3 Обозначение прибора
- 4 Сигнал состояния
- 5 Текущие значения измеряемых величин
- 6 Язык управления
- 7 Роль пользователя
- 8 Код доступа
- 9 Вход в систему
- 10 Сбросить код доступа (→ 🖺 158)
- Если страница входа в систему не появляется или появляется не полностью
 →
 □ 181


8.4.4 Вход в систему

- 1. Выберите предпочтительный язык управления для веб-браузера.
- 2. Введите пользовательский код доступа.
- 3. Нажмите ОК для подтверждения введенных данных.

Код доступа 0000 (заводская настройка); может быть изменена заказчиком

Если в течение 10 мин. не будут выполняться какие-либо действия, веб-браузер автоматически переходит к странице входа в систему.

8.4.5 Пользовательский интерфейс

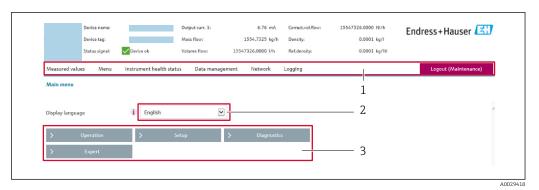

- 1 Панель функций
- 2 Язык местного дисплея
- 3 Область навигации

Заголовок

В заголовке отображается следующая информация:

- Обозначение прибора
- Состояние прибора с сигналом состояния → 🗎 188
- Текущие измеренные значения

Панель функций

Функции	Значение
Измеренные значения	Отображение измеренных значений, определяемых измерительным прибором.
Меню	 Вход в меню управления с измерительного прибора. Меню управления имеет одинаковую структуру на местном дисплее. Подробная информация о структуре меню управления приведена в руководстве по эксплуатации измерительного прибора
Состояние прибора	Отображение текущих сообщений о диагностике в порядке приоритета.
Управление данными	 Обмен данными между ПК и измерительным прибором Конфигурация прибора: Загрузите настройки из прибора (формат XML, сохранение конфигурации); Сохраните настройки на приборе (формат XML, восстановление конфигурации). Журнал событий. Экспортируйте журнал событий (файл .csv). Документы. Экспортируйте документы: Экспортируйте записи резервного копирования данных (файл .csv, создание документации по конфигурации точки измерения); Экспортируйте отчет о проверке (файл PDF, доступно только при наличии программного пакета «Heartbeat Verification»). Файл для системной интеграции. При использовании полевых шин выгрузите драйверы прибора для системной интеграции из памяти прибора: PROFINET: файл GSD Обновление встроенного ПО. Прошивка версии встроенного ПО.
Конфигурация сети	Настройка и проверка всех параметров, необходимых для установления соединения с измерительным прибором: Сетевые параметры (такие как IP-адрес, MAC-адрес); Информация о приборе (например, серийный номер, версия программного обеспечения).
Выход из системы	Завершение работы и возврат к странице входа в систему.

Область навигации

Если выбрать функцию на панели функций, в области навигации появятся подменю этой функции. После этого можно выполнять навигацию по структуре меню.

Рабочая область

В зависимости от выбранной функции и соответствующих подменю в этой области можно выполнять различные действия, такие как:

- Настройка параметров
- Чтение измеренных значений
- Вызов справки
- Запуск выгрузки/загрузки

8.4.6 Деактивация веб-сервера

Веб-сервер измерительного прибора можно активировать и деактивировать по необходимости с помощью параметра параметр **Функциональность веб-сервера**.

Навигация

Меню "Эксперт" → Связь → Веб-сервер

Обзор и краткое описание параметров

Описание	Выбор	Заводские настройки
ктивация и деактивация веб-сервера.	 Выключено Вученом 	Включено
K	-	

Функции меню параметр "Функциональность веб-сервера"

Опция	Описание
Выключено	Веб-сервер полностью выключен.Порт 80 блокирован.
HTML Off	HTML-версия веб-сервера недоступна.
Включено	 Все функции веб-сервера полностью доступны. Используется JavaScript. Пароль передается в зашифрованном виде. Любое изменение пароля также передается в зашифрованном виде.

Активация веб-сервера

Если веб-сервер деактивирован, то его можно активировать только с помощью параметра параметр **Функциональность веб-сервера** и с использованием следующих способов управления:

- Посредством локального дисплея
- С помощью управляющей программы "FieldCare"
- С помощью управляющей программы "DeviceCare"

8.4.7 Выход из системы

- Перед выходом из системы при необходимости выполните резервное копирование данных с помощью функции **Управление данными** (выполнив выгрузку конфигурации из прибора).
- 1. На панели функций выберите пункт Выход из системы.
 - ▶ Появится начальная страница с полем входа в систему.
- 2. Закройте веб-браузер.

- 3. Если больше не требуется:
 Выполните сброс измененных параметров интернет-протокола (TCP/IP)
 →

 67.
- Если связь с веб-сервером установлена по стандартному IP-адресу 192.168.1.212, необходимо перевести DIP-переключатель номер 10 (**ВКЛ** → **ВЫКЛ**). Затем IP-адрес снова активируется для сетевого соединения.

8.5 Доступ к меню управления с помощью программного обеспечения


Структура меню управления в управляющих программах аналогична структуре при использовании локального дисплея.

8.5.1 Подключение программного обеспечения

По сети PROFINET

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с сетью PROFINET.

Топология «звезда»

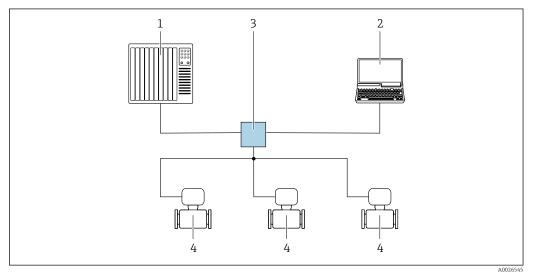


🗉 20 Варианты дистанционного управления через сеть PROFINET: топология «звезда»

- 1 Система автоматизации, например, Simatic S7 (Siemens)
- 2 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с программным обеспечением (например, FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) с COM DTM CDI Communication TCP/IP
- 3 Переключатель, например, Scalance X204 (Siemens)
- 4 Измерительный прибор

Топология «кольцо»

Этот интерфейс передачи данных доступен в исполнениях прибора с сетью PROFINET.

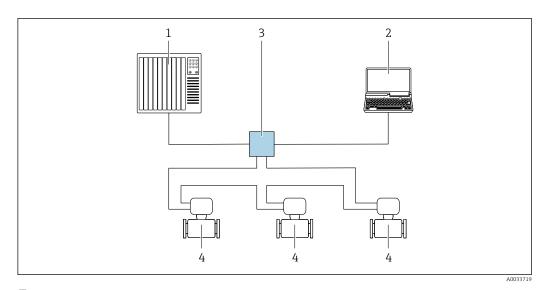

🛮 21 💮 Варианты дистанционного управления через сеть PROFINET: топология «кольцо»

- 1 Система автоматизации, например, Simatic S7 (Siemens)
- 2 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с программным обеспечением (например, FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) с COM DTM CDI Communication TCP/IP
- 3 Переключатель, например, Scalance X204 (Siemens)
- 4 Измерительный прибор

Сервисный интерфейс


Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

Для настройки прибора по месту может быть установлено двухточечное подключение. При открытом корпусе подключение устанавливается непосредственно через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) прибора.



Опционально доступен переходник для разъема RJ45 и M12: код заказа «Аксессуары», опция **NB**: «Переходник RJ45 M12 (сервисный интерфейс)».

Переходник подсоединяет сервисный интерфейс (CDI-RJ45) к разъему M12, установленному в кабельном вводе. Таким образом подключение к сервисному интерфейсу можно выполнить через разъем M12, не открывая прибор.

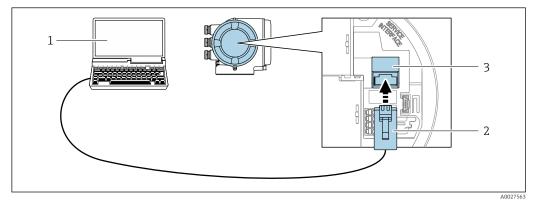


■ 22 Подключение через сервисный интерфейс (CDI-RJ45)

- 1 Компьютер с веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленным программным обеспечением FieldCare, DeviceCare с COM DTM «CDI Communication TCP/IP»
- 2 Стандартный соединительный кабель Ethernet с разъемом RJ45
- 3 Сервисный интерфейс (CDI -RJ45) измерительного прибора с доступом к встроенному веб-серверу

Посредством интерфейса WLAN

Дополнительный интерфейс WLAN имеется в следующих исполнениях прибора: Код заказа "Дисплей; управление", опция **G** "4-строчный сенсорный графический дисплей, с подсветкой, с поддержкой WLAN-подключения"

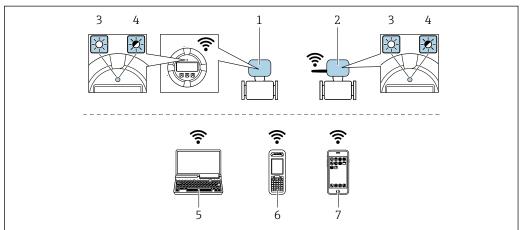

Δ003457

- 1 Преобразователь со встроенной антенной WLAN
- 2 Преобразователь с внешней антенной WLAN
- 3 Светодиод горит постоянно: на измерительном приборе активировано соединение с WLAN
- 4 Светодиод мигает: установлено WLAN-соединение между устройством управления и измерительным прибором
- 5 Компьютер с WLAN-интерфейсом и веб-браузером (например, Internet Explorer) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare)
- 5 Ручной программатор с WLAN-интерфейсом и веб-браузером (например, Internet Explorer, Microsoft Edge) для доступа к встроенному веб-серверу прибора или с установленной управляющей программой (например, FieldCare, DeviceCare)
- 7 Смартфон или планшет

Функция	WLAN: IEEE 802.11 b/g (2,4 ГГц)
Шифрование	WPA2-PSK/AES, 128 бит
Настраиваемые каналы WLAN	111
Степень защиты	IP67
Доступные антенны	 Внутренняя антенна Внешняя антенна (опция) В случае неблагоприятных условий передачи/приема на месте установки. Активна всегда только одна антенна.
Максимальное расстояние связи	50 м (164 фут)
Материалы: Внешняя антенна WLAN	 Антенна: пластик ASA (акриловый эфир-стиролакрилонитрил) и никелированная латунь Переходник: нержавеющая сталь и никелированная латунь Кабель: полиэтилен Разъем: никелированная латунь Угловой кронштейн: нержавеющая сталь

Настройка интернет-протокола на мобильном терминале

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если WLAN-соединение будет потеряно во время настройки прибора, параметры настройки могут быть потеряны.

▶ При настройке прибора обеспечивайте стабильность WLAN-соединения.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В частности, не допускайте одновременного обращения к измерительному прибору через служебный интерфейс (CDI-RJ45) и интерфейс WLAN с одного и того же мобильного терминала. Это может привести к сетевому конфликту.

- ► Активируйте только один служебный интерфейс (служебный интерфейс CDI-RJ45 или интерфейс WLAN).
- Если необходимо одновременное подключение: настройте два разных диапазона IP-адресов, например 192.168.0.1 (интерфейс WLAN) и 192.168.1.212 (служебный интерфейс CDI-RJ45).

Подготовка мобильного терминала

• Активируйте WLAN-соединение на мобильном терминале.

Установление соединения между мобильным терминалом и измерительным прибором

- 1. В настройках WLAN-соединения на мобильном терминале: Выберите измерительный прибор по SSID (например, EH_Promass_300_A802000).
- 2. При необходимости выберите метод шифрования WPA2.
- 3. Введите пароль: серийный номер измерительного прибора (пример: L100A802000).
 - Светодиод на модуле дисплея начнет мигать: это означает, что теперь доступно управление измерительным прибором с помощью веб-браузера, FieldCare или DeviceCare.
- 🦷 Серийный номер указан на заводской шильде.
- Для безопасной и быстрой привязки сети WLAN к точке измерения рекомендуется изменить имя SSID. В качестве SSID следует использовать имя, однозначно определяющее точку измерения (например, название), поскольку она отображается в виде сети WLAN.

Отключение

После конфигурирования прибора:
 Разъедините WLAN-соединение между устройством управления и измерительным прибором.

8.5.2 FieldCare

Функции

Инструментальное средство Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT. С его помощью можно удаленно настраивать все интеллектуальные приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.

Доступ через:

- Служебный интерфейс CDI-RJ45 → В 73
- Интерфейса WLAN → 🖺 74

Типичные функции:

- Настройка параметров преобразователей
- Загрузка и сохранение данных прибора (выгрузка/загрузка)
- Документирование точки измерения
- Визуализация памяти измеренных значений (линейная запись) и журнала ошибок
- Дополнительную информацию о FieldCare см. в руководствах по эксплуатации ВА00027S и ВА00059S


Способ получения файлов описания прибора

См. информацию → 🖺 78

Установление соединения

- 1. Запустите FieldCare и активируйте проект.
- 2. В сети: Добавление прибора.
 - **□** Появится окно **Добавить прибор**.
- 3. В списке выберите опцию **CDI Communication TCP/IP** и нажмите **OK** для подтверждения.
- 4. Щелкните правой кнопкой пункт **CDI Communication TCP/IP** и в появившемся контекстном меню выберите пункт **Добавить прибор**.
- 5. В списке выберите требуемый прибор и нажмите ОК для подтверждения.
 - └ Появится окно CDI Communication TCP/IP (Настройка).
- 6. Введите адрес прибора в поле **IP-адрес**: 192.168.1.212 и нажмите **Enter** для подтверждения.
- 7. Установите рабочее соединение с прибором.
- Дополнительную информацию см. в руководствах по эксплуатации BA00027S и BA00059S

Пользовательский интерфейс

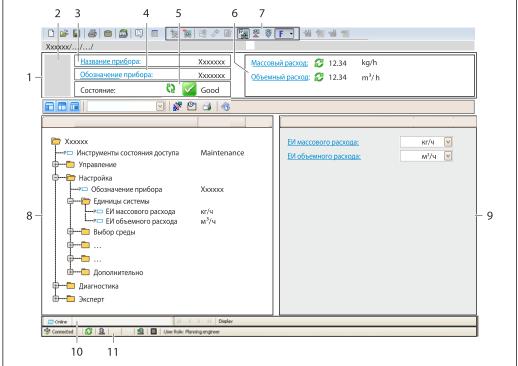

Δ0021051-RI

- 1 Заголовок
- 2 Изображение прибора
- 3 Наименование прибора
- 4 Название
- 5 Строка состояния с сигналом состояния → 🖺 188
- 6 Область индикации текущих измеренных значений
- 7 Панель редактирования с дополнительными функциями, такими как сохранение/восстановление, список событий и создание документации
- 8 Область навигации со структурой меню управления
- 9 Рабочая область
- 10 Набор действий
- 11 Строка состояния

8.5.3 DeviceCare

Функции

Инструмент для подключения к полевым приборам Endress+Hauser и их настройки.

Самый быстрый способ конфигурирования полевых приборов Endress+Hauser заключается в использовании специализированного инструмента «DeviceCare». В сочетании с менеджерами типов устройств (DTM) он представляет собой удобное комплексное решение.



Подробнее см. в буклете «Инновации» INO1047S

Способ получения файлов описания прибора

См. информацию → 🖺 78

9 Системная интеграция

9.1 Обзор файлов описания прибора

9.1.1 Данные о текущей версии для прибора

Версия программного обеспечения	01.00.zz	 На титульном листе руководства по эксплуатации На заводской табличке преобразователя Версия программного обеспечения Диагностика → Информация о приборе → Версия программного обеспечения
Дата выпуска программного обеспечения	10.2017	-
ID изготовителя	0x11	ID производителя Диагностика → Информация о приборе → ID производителя
Идентификатор прибора	0x843B	Device ID Эксперт → Связь → Конфигурация PROFINET → Информация PROFINET → Device ID
ID типа прибора	Promass 300	Device Type Эксперт → Связь → Конфигурация PROFINET → Информация PROFINET → Device Type
Исполнение прибора	1	Версия прибора Эксперт → Связь → Конфигурация PROFINET → Информация PROFINET → Версия прибора
Исполнение PROFINET	2.3.x	-

Побор различных версий программного обеспечения для прибора → 250

9.1.2 Управляющие программы

В таблице ниже приведен список подходящих файлов описания прибора для каждой конкретной управляющей программы, а также информация об источнике, из которого можно получить этот файл.

Управляющая программа, работающая по служебному интерфейсу (CDI)	Способ получения файлов описания прибора
FieldCare	 www.endress.com → раздел "Download" Компакт-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → раздел "Download" Компакт-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser) DVD-диск (обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser)

9.2 Основной файл прибора (GSD)

Для интегрирования полевых приборов в систему шины система PROFINET нуждается в описании таких параметров прибора как выходные данные, входные данные, формат данных и объем данных.

Эти данные находятся в основном файле прибора (GSD), который предоставляется системе автоматизации при вводе системы связи в эксплуатацию. Также можно интегрировать битовые объекты прибора, отображающиеся на схеме сети в виде значков.

Основной файл прибора (GSD) имеет формат XML и создается на языке разметки GSDML.

9.2.1 Имя основного файла прибора (GSD)

Пример имени основного файла прибора:

GSDML-V2.3.x-EH-PROMASS 300-yyyymmdd.xml

GSDML	Язык описания
V2.3.x	Версия технических параметров PROFINET
ЕН	Endress+Hauser
Promass	Семейство прибора
300	Преобразователь
yyyymmdd	Дата выпуска (уууу: год, mm: месяц, dd: день)
.xml	Расширение файла (файл XML)

9.3 Циклическая передача данных

9.3.1 Обзор блоков

В следующих таблицах показано, какие блоки доступны для измерительного прибора для циклического обмена данными. Циклический обмен данными осуществляется с помощью системы автоматизации.

Измерительный прибор		Направление потока данных	Система управления
Блок	Гнездо	потока данных	управления
Блок аналоговых входов → 🖺 80	от 1 до 14, от 24 до 26, 27	→	
Блок цифровых входов 😝 🖺 82	от 1 до 14	→	
Блок диагностических входов 🗦 🖺 82	от 1 до 14	→	
Блок аналоговых выходов → 🗎 84	18, 19, 20, 29, 30	+	
Блок цифровых выходов → 🖺 86	21, 22, от 24 до 26	+	PROFINET
Сумматор от 1 до 3 → 🖺 83	от 15 до 17	← →	
Блок Heartbeat Verification → 🖺 86	23	← →	
Концентрация → 🖺 87	28	← →	
		1	

9.3.2 Описание блоков



Структура данных описана с точки зрения системы автоматизации.

- Входные данные: отправляются с измерительного прибора в систему автоматизации.
- Выходные данные: отправляются из системы автоматизации в измерительный прибор.

Блок аналоговых входов

Передает входные переменные из измерительного прибора в систему автоматизации.

Блоки аналоговых входов циклически передают выбранные входные переменные вместе со статусом от измерительного прибора в систему автоматизации. Входная переменная описывается первыми четырьмя байтами в виде чисел с плавающей запятой в соответствии со стандартом IEEE 754. Пятый байт содержит информацию о состоянии входной переменной.

Выбор: входная переменная

Гнездо	Входные переменные
от 1 до 14	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Приведенная плотность Температура Температура электроники Частота колебаний Отклонение частоты Демпфирование колебаний Отклонение значений демпфирования трубы Асимметричность сигнала Ток катушки возбуждения
от 24 до 26	Текущее входное значение
от 1 до 14	Дополнительные входные переменные с программным пакетом Heartbeat Verification Температура трубопровода с жидкостью-носителем Демпфирование колебаний 1 Частота колебаний 1 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний 1 Отклонение частоты 1 Отклонение значений демпфирования трубы 1 Ток катушки возбуждения 1 HBSI
От 1 до 14, 27	Дополнительные входные переменные с программным пакетом для измерения концентрации Концентрация (гнездо от 1 до 14) Целевой массовый расход (гнездо от 1 до 14) Массовый расход жидкости-носителя (гнездо от 1 до 14) Значение концентрации (гнездо 27)
от 1 до 14	Дополнительные входные переменные с программным пакетом для работы с нефтепродуктами Плотность масла Плотность воды Уровень воды % Массовый расход масла Массовый расход масла Объемный расход масла Объемный расход воды Объемный скорректированный расход масла Объемный скорректированный расход воды Заменяющая эталонная плотность Скорректированный объемный расход брутто Скорректированный объемный расход нетто Скорректированный объемный расход нетто Скорректированный объемный расход нетто Скорректированный объемный расход нетто

Структура данных

Входные данные аналогового входа

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5
Измеренное	Измеренное значение: число с плавающей запятой (IEEE 754)		Статус ¹⁾	

1) Кодировка статуса → 🗎 88.

Блок дискретных входов

Передает дискретные входные значения с измерительного прибора в систему автоматизации.

Дискретные входные значения используются измерительным прибором для передачи данных о состоянии функций прибора в систему автоматизации.

Блоки дискретных входов циклически передают выбранные дискретные входные значения вместе со статусом от измерительного прибора в систему автоматизации. Дискретное входное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о стандартизированном состоянии входного значения.

Выбор: функция прибора

Гнездо	Функция прибора	Статус (значение)
от 1 до 14	Контроль заполнения трубопровода	 0 (функция прибора неактивна)
	Отсечка при низком расходе	• 1 (функция прибора активна)

Структура данных

Входные данные дискретного входа

Байт 1	Байт 2
Дискретный вход	Статус ¹⁾

1) Кодировка статуса → 🖺 88.

Блок диагностических входов

Передает дискретные входные значения (диагностическая информация) с измерительного прибора в систему автоматизации.

Диагностическая информация используется измерительным прибором для передачи данных о состоянии прибора в систему автоматизации.

Блоки диагностических входов передают дискретные входные значения с измерительного прибора в систему автоматизации. Первые два байта содержат данные о номере диагностической информации (→ 🗎 193). Третий байт обозначает состояние.

Выбор: функция прибора

Гнездо	Функция прибора	Статус (значение)	
от 1 до 14	Последнее диагностическое сообщение	Номер и статус диагностической информации (→ 🖺 193)	
	Текущая диагностика	информации (/ ⊜ 193)	

Данные о приостановленной диагностической информации→

245.

Структура данных

Входные данные диагностического входа

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4
Номер диагностической информации		Состояние	Значение 0

Состояние

Кодировка (шестнадцатеричная)	Состояние
0x00	Неисправности прибора не обнаружены.
0x01	Неисправность (F): Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
0x02	Функциональная проверка (С): Прибор находится в сервисном режиме (например, в режиме моделирования).
0x04	Необходимо техническое обслуживание (М): Необходимо техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.
0x08	Не соответствует спецификации (S): Прибор эксплуатируется вне пределов спецификации (например, диапазон температур процесса).

Блок сумматора

Блок сумматора включает в себя подблоки значения сумматора, управления сумматором и режима сумматора.

Подблок значения сумматора

Передает значение преобразователя от прибора в систему автоматизации.

Блоки сумматора циклически передают выбранное значение сумматора вместе со статусом от измерительного прибора в систему автоматизации через подблок значения сумматора. Значение сумматора описывается первыми четырьмя байтами в виде чисел с плавающей запятой в соответствии со стандартом IEEE 754. Пятый байт содержит информацию о состоянии значения сумматора.

Выбор: входная переменная

Гнездо	Вспомогательн ое гнездо	Входная переменная
от 15 до 17	1	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Целевой массовый расход ¹⁾ Массовый расход жидкости-носителя ¹⁾

1) Доступно только с программным пакетом для измерения концентрации.

Структура входных данных (подблок значения сумматора)

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5
Измеренное		о с плавающей з 54)	апятой (IEEE	Статус ¹⁾

1) Кодировка статуса → 🖺 88.

Подблок управления сумматором

Управляет сумматором посредством системы автоматизации.

Выбор: управление сумматором

Гнездо	Вспомогательно е гнездо	Значение	Управление сумматором
		0	Суммировать
		1	Сбросить + удерживать
от 15 до 17	2.	2	Предварительно задать + удерживать
	Z	3	Сбросить + суммировать
		4	Предустановка + суммирование
		5	Удержание

Структура выходных данных (подблок управления сумматором)

Байт 1	
Контрольная переменная	

Подблок режима сумматора

Настраивает сумматор посредством системы автоматизации.

Выбор: конфигурация сумматоров

Гнездо	Вспомогательно е гнездо	Значение	Управление сумматором
		0	Баланс
от 15 до 17	3	1	Баланс положительного потока
		2	Баланс отрицательного потока

Структура выходных данных (подблок режима сумматора)

Байт 1
Переменная для конфигурации

Блок аналоговых выходов

Передает значения компенсации из системы автоматизации в измерительный прибор.

Блоки аналоговых выходов циклически передают значения компенсации вместе со статусом и присвоенной единицей измерения из системы автоматизации в измерительный прибор. Значение компенсации описывается первыми четырьмя байтами в виде чисел с плавающей запятой в соответствии со стандартом IEEE 754. Пятый байт содержит информацию о стандартизированном состоянии значения компенсации. Единица измерения передается в шестом и седьмом байте.

Присвоенные значения компенсации

lacktriangle Настройка выполняется с помощью: Эксперт o Сенсор o Внешняя компенсация

Гнездо	вначение компенсации	
18	Внешнее давление	
19	Внешняя температура	
20	Внешняя эталонная плотность	

Гнездо	Значение компенсации	
29	Внешнее значение для % S&W (осадок и вода) $^{1)}$	
30	Внешнее значение для % уровня воды $^{1)}$	

1) Доступно только с программным пакетом для работы с нефтепродуктами.

Доступные единицы измерения

Давл	Давление		ратура	Плот	ность	Процентно	е значение
Код единицы измерени я	Единица измерени я	Код единицы измерени я	Единица измерени я	Код единицы измерени я	Единица измерени я	Код единицы измерения	Единица измерения
1610	Па а	1001	°C	32840	кг/Н·м³	1342	%
1616	кПа а	1002	°F	32841	кг/норм. л		
1614	МПа а	1000	K	32842	г/см3		
1137	бар	1003	°R	32843	кг/см3		
1611	Па д			32844	фнт/фт3		
1617	кПа д						
1615	МПа д						
32797	бар д						
1142	фнт/ кв.дюйм а						
1143	фнт/ кв.дюйм g						

Структура данных

Выходные данные аналогового выхода

Байт 1	Байт 2	Байт 3	Байт 4	Байт 5	Байт б	Байт 7
Измеренное	значение: число	•	апятой (IEEE	Статус ¹⁾	Код единиц	ы измерения

1) Кодировка статуса → 🖺 88.

Отказоустойчивый режим

Отказоустойчивый режим можно задать для использования значений компенсации.

Если статус – РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ или НЕИЗВЕСТНО, то используется значение компенсации, переданное системой автоматизации. Если статус – НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ, то активируется отказоустойчивый режим для работы со значениями компенсации.

Для настройки отказоустойчивого режима можно задавать параметры для конкретного значения компенсации: Эксперт ightarrow Сенсор ightarrow Внешняя компенсация

Параметр типа отказоустойчивого режима

- Опция значения отказоустойчивого режима: используется значение, заданное в параметре значения отказоустойчивого режима.
- Опция значения отказоустойчивого режима: используется последнее достоверное значение.
- Опция выключения: отказоустойчивый режим отключен.

Параметр значения отказоустойчивого режима Данный параметр используется для ввода значения компенсации, которое используется, если в параметре типа отказоустойчивого режима выбрана опция значения отказоустойчивого режима.

Блок дискретных выходов

Передает дискретные выходные значения из системы автоматизации в измерительный прибор.

Дискретные выходные значения используются системой автоматизации для включения и выключения функций прибора.

Блоки цифровых выходов циклически передают выбранные дискретные выходные значения вместе со статусом из системы автоматизации в измерительный прибор. Дискретное выходное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о состоянии выходного значения.

Назначенные функции прибора

Гнездо	Функция прибора	Статус (значение)
21	Превышение расхода	• О (ренешонные функции прибора)
22	Регулировка нулевой точки	 0 (выключение функции прибора) 1 (включение функции прибора)
от 24 до 26	Релейный выход	Значение релейного выхода: • 0 • 1

Структура данных

Выходные данные дискретного выхода

Байт 1	Байт 2
Дискретный выход	Статус ^{1) 2)}

- 1) Кодировка статуса → 🖺 88.
- 2) Если статус НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ, контрольная переменная не принимается.

Блок Heartbeat Verification

Получает дискретные выходные значения из системы автоматизации и передает дискретные входные значения от измерительного прибора в систему автоматизации.

Блок Heartbeat Verification получает дискретные выходные данные из системы автоматизации и передает дискретные входные данные от измерительного прибора в систему автоматизации.

Дискретное выходное значение предоставляется системой автоматизации для запуска Heartbeat Verification. Дискретное входное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о состоянии входного значения.

Дискретное входное значение используется измерительным прибором для передачи данных о состоянии функций прибора Heartbeat Verification в систему автоматизации. Блок циклически передает дискретное входное значение вместе со статусом в систему автоматизации. Дискретное входное значение описывается в первом байте. Второй байт содержит информацию о состоянии входного значения.

🚹 Доступен только с программным пакетом Heartbeat Verification.

Назначенные функции прибора

Гнездо	Функция прибора	Бит Статус проверки	
	Проверка состояния (входные данные)	0	Проверка не была выполнена
		1	Проверка завершилась неудачей
		2	Проверка в данный момент выполняется
		3	Проверка прервана
	Результат поверки (входные данные)	Бит	Результат проверки
23		4	Проверка завершилась неудачей
		5	Проверка успешно завершена
		6	Проверка не была выполнена
		7	-
	Начало поверки (выходные данные)	Управление проверкой	
		Измен	ение состояния с 0 до 1 запускает проверку

Структура данных

Выходные данные блока Heartbeat Verification

Байт 1	
Дискретный	
выход	

Входные данные блока Heartbeat Verification

Байт 1	Байт 2	
Дискретный вход	Статус ¹⁾	

1) Кодировка статуса → 🖺 88.

Блок концентрации

🚹 Доступен только с программным пакетом для измерения концентрации.

Назначенные функции прибора

Гнездо	Входные переменные
28	Выбор типа среды

Структура данных

Выходные данные концентрации

Байт 1
Контрольная переменная

9.3.3 Кодировка статуса

Состояние	Кодировка (шестнадцатеричная)	Значение	
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – аварийный сигнал о необходимости технического обслуживания	0x24	Измеренное значение недоступно вследствие ошибки прибора.	
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – связано с процессом	0x28	Измеренное значение недоступно, поскольку условия процесса не соответствуют спецификации прибора.	
НЕРАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – функциональная проверка	0x3C	Выполняется функциональная проверка (например, очистка или калибровка)	
НЕИЗВЕСТНО – исходное значение	0x4F	Заранее заданное значение будет выходным до тех пор, пока не будет снова доступно правильное измеренное значение или пока не будут приняты меры по устранению ошибок, которые изменят данный статус.	
НЕИЗВЕСТНО – требуется техническое обслуживание	0x68	На приборе обнаружены следы износа. Необходимо выполнять краткосрочное техническое обслуживание, чтобы измерительный прибор поддерживался в рабочем состоянии. Измеренное значение может быть неверным. Использование измеренного значения зависит от применения.	
НЕИЗВЕСТНО – связано с процессом	0x78	Условия процесса не соответствуют спецификации прибора. Это может негативно повлиять на качество и точность измеренного значения. Использование измеренного значения зависит от применения.	
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – ОК	0x80	Ошибки не найдены.	
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – требуется техническое обслуживание	0xA8	Измеренное значение действительно. Настоятельно рекомендуется выполнить обслуживание прибора в ближайшем будущем.	
РАБОЧЕЕ СОСТОЯНИЕ – функциональная проверка	0xBC	Измеренное значение действительно. Измерительный прибор выполняет внутреннюю функциональную проверку. Функциональная проверка не оказывает какого-либо заметного эффекта на процесс.	

9.3.4 Заводские настройки

Гнезда уже назначены в системе автоматизации для первоначального ввода в эксплуатацию.

Назначенные гнезда

Гнездо	Заводские настройки
1	Массовый расход
2	Объемный расход
3	Скорректированный объемный расход
4	Плотность
5	Приведенная плотность

Гнездо	Заводские настройки
6	Температура
7-14	-
15	Сумматор 1
16	Сумматор 2
17	Сумматор 3

9.3.5 Настройка запуска

Если включена конфигурация при запуске, то конфигурация наиболее важных параметров берется из системы автоматизации. Следующая конфигурация берется из системы автоматизации.

Настройка запуска (NSU)

- Управление:
 - Версия программного обеспечения;
 - Защита от записи;
 - Функционал веб-сервера;
 - Функционал WLAN.
- Системные единицы измерения:
 - Массовый расход;
 - Macca;
 - Объемный расход;
 - Объем;
 - Скорректированный объемный расход;
 - Скорректированный объем;
 - Плотность;
 - Приведенная плотность;
 - Температура;
 - Давление.
- Программный пакет для измерения концентрации:
 - Коэффициенты от АО до А4;
 - Коэффициенты от В1 до В3;
 - Тип среды.
- Настройка датчика.
- Параметр процесса:
 - Демпфирование (расход, плотность, температура);
 - Превышение расхода.
- Отсечка при низком расходе:
 - Назначение переменной процесса;
 - Порог включения/выключения;
 - Подавление гидравлического удара.
- Контроль заполнения трубопровода:
 - Назначение переменной процесса;
 - Предельные значения;
 - Время отклика;
 - Макс. демпфирование.
- Расчет скорректированного объемного расхода:
 - Внешняя эталонная плотность;
 - Фиксированная эталонная плотность;
 - Эталонная температура;
 - Коэффициент линейного расширения;
 - Коэффициент квадратичного расширения.
- Режим измерения:
 - Измеряемая среда;
 - Тип газа;
 - Эталонная скорость звука;
 - Температурный коэффициент по скорости звука.
- Невстроенная схема компенсации:
 - Компенсация давления;
 - Значение давления;
 - Внешнее давление.
- Задержка тревоги.
- Параметры диагностики.
- Диагностическое поведение для различной диагностической информации.
- Программный пакет для работы с нефтепродуктами:
 - Режим работы с нефтепродуктами;
 - Единица измерения плотности воды;
 - Эталонная единица измерения плотности воды;
 - Единица измерения плотности масла;
 - Плотность пробы масла;
 - Температура пробы масла;
 - Давление пробы масла;
 - Плотность пробы воды;Температура пробы воды;
 - Группа товаров АРІ;
 - Выбор таблицы API;
 - Коэффициент теплового расширения.

10 Ввод в эксплуатацию

10.1 Функциональная проверка

Перед вводом измерительного прибора в эксплуатацию:

- ▶ Убедитесь, что после монтажа и подключения были выполнены проверки.
- Контрольный список "Проверка после монтажа" → В 32

10.2 Включение измерительного прибора


- ▶ После успешного завершения проверки функционирования включите измерительный прибор.
 - □ После успешного запуска местный дисплей автоматически переключается из режима запуска в рабочий режим.
- Если индикация на локальном дисплее отсутствует, либо отображается сообщение о неисправности, см. раздел "Диагностика и устранение неисправностей" → 🖺 180.

10.3 Подключение посредством FieldCare

- Для подключения посредством FieldCare → 🖺 73
- Для подключения посредством FieldCare → 🖺 76

10.4 Установка языка управления


Заводская настройка: английский или региональный язык по заказу

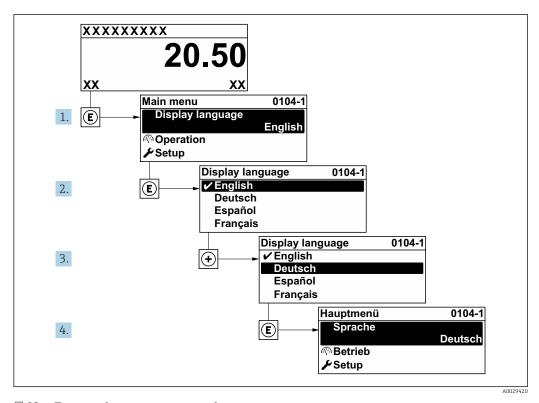

🖪 23 — Пример индикации на локальном дисплее


10.5 Конфигурирование измерительного прибора

- В меню меню Настройкас мастерами настройки содержатся все параметры, необходимые для стандартной эксплуатации.
- Переход к меню меню Настройка

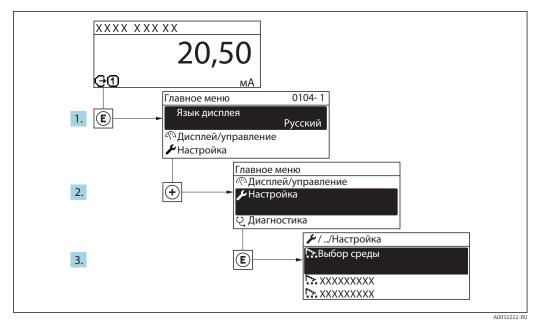

🗉 24 Пример индикации на локальном дисплее

В некоторых вариантах исполнения прибора определенные подменю и параметры могут быть недоступны. Доступные пункты меню/параметры зависят от кода заказа.

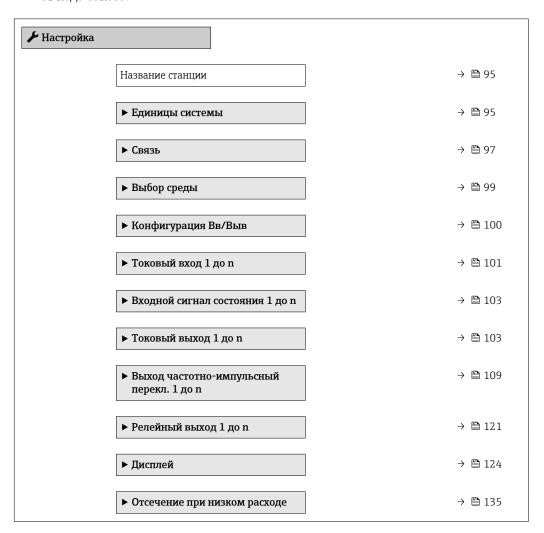

► Обнаружение частично заполненной трубы	→ 🖺 136
▶ Расширенная настройка	→ 🖺 137

10.5.1 Определение обозначения прибора

Быстрая идентификация точки измерения в пределах предприятия выполняется на основе обозначения прибора. Обозначение аналогично имени прибора (имени станции) в технических параметрах PROFINET (длина данных: 255 байт).

Имя прибора можно изменить с помощью DIP-переключателей или автоматизированной системы .

Текущее имя прибора отображается в параметре параметр Название станции.

Навигация


Меню "Настройка" → Название станции

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Название станции	<u> </u>	Не более 32 символов (букв и цифр).	Серийный номер прибора EH- PROMASS300


10.5.2 Настройка системных единиц измерения

Меню подменю **Единицы системы** можно использовать для определения единиц измерения всех измеряемых величин.

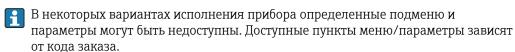

Навигация

Меню "Настройка" → Единицы системы

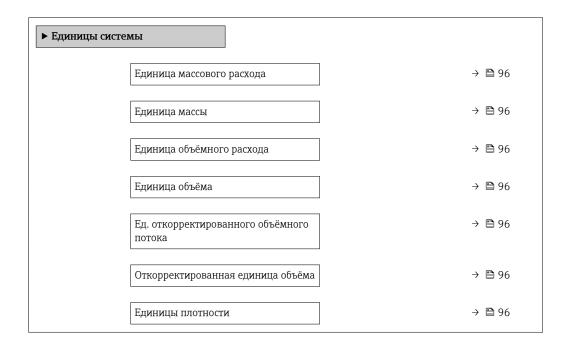

Единица измерения эталонной плотности	→ 🖺 96
Единицы измерения температуры	→ 🖺 97
Единица давления	→ 🗎 97

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единица массового расхода	Выберите единицу массового расхода. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечка при низком расходе Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: kg/h lb/min
Единица массы	Выберите единицу массы.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны:
Единица объёмного расхода	Выберите единицу объёмного расхода. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Отсечка при низком расходе Переменная процесса моделирования	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: I/h gal/min (us)
Единица объёма	Выберите единицу объёма.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны:
Ед. откорректированного объёмного потока	Выберите откорректированную единицу объёмного расхода. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Параметр Скорректированный объемный расход (→ 🖺 168)	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: NI/h Sft³/min
Откорректированная единица объёма	Выберите единицу измерения приведенного расхода.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны:
Единицы плотности	Выберите единицы плотности. Результат Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Выход Моделируемая переменная процесса Коррекция плотности (меню Эксперт)	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: ■ kg/l ■ lb/ft³
Единица измерения эталонной плотности	Выберите единицу эталонной плотности.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны kg/Nl lb/Sft ³


Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Единицы измерения температуры	Выберите единицу измерения температуры. Результат	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: ■ °C ■ °F
	Выбранная единица измерения применяется для следующих величин: Параметр Температура электроники (6053) Параметр Максимальное значение (6051) Параметр Минимальное значение (6052) Параметр Внешняя температура (6080) Параметр Максимальное значение (6108) Параметр Минимальное значение (6109) Параметр Температура рабочей трубы (6027) Параметр Максимальное значение (6029) Параметр Минимальное значение (6030) Параметр Минимальное значение (6030) Параметр Эталонная температура (1816)		
Единица давления	Выберите единицу рабочего давления. Результат Единица измерения задается в параметре: Параметр Значение давления (→ 🖺 100) Параметр Внешнее давление (→ 🖺 100) Значение давления	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • bar a • psi a

10.5.3 Отображение интерфейса связи

В разделе подменю **Связь** отображаются текущие настройки параметров для выбора и настройки интерфейса связи.

Навигация

Меню "Настройка" → Связь

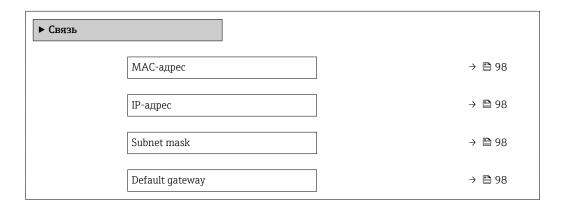

Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
МАС-адрес	Отображение MAC-адреса измерительного прибора. МAC = Media Access Control (Управление доступом к среде)	Уникальная строка символов, состоящая из 12 букв и цифр, например: 00:07:05:10:01:5F	Каждому измерительному прибору присвоен индивидуальный адрес.
ІР-адрес	Отображение IP-адреса веб-сервера измерительного прибора.	4 октет: 0 255 (в каждом октете)	0.0.0.0
Subnet mask	Отображение маски подсети.	4 октет: 0 255 (в каждом октете)	0.0.0.0
Default gateway	Отображение шлюза по умолчанию.	4 октет: 0 255 (в каждом октете)	0.0.0.0

10.5.4 Выбор и настройка измеряемой среды

Подменю мастер **Выбрать среду** содержит параметры, которые необходимо установить для выбора и настройки продукта.

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Выбрать среду

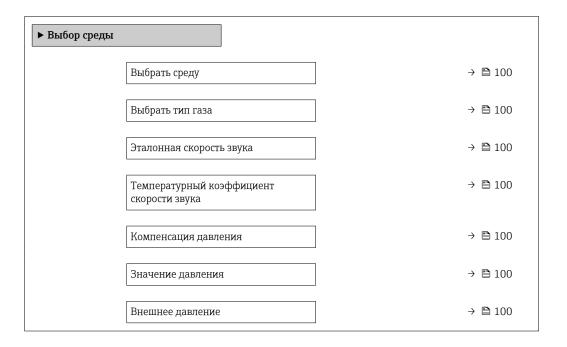

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Выбрать среду	-	Выберите тип среды.	ЖидкостьГаз	Жидкость
Выбрать тип газа	Выбрана опция опция Газ в параметре параметр Выбрать среду.	Выберите тип измеряемого газа.	■ Воздух ■ Аммиак NH3 ■ Аргон Аг ■ Гексафторид серы SF6 ■ Кислород О2 ■ Озон О3 ■ Оксид азота NОх ■ Азот N2 ■ Закись азота N2О ■ Метан СН4 ■ Водород Н2 ■ Гелий Не ■ Соляная кислота HCl ■ Сероводород H2S ■ Этилен С2Н4 ■ Углекислый газ СО2 ■ Угарный газ СО ■ Хлор Сl2 ■ Бутан С4Н1О ■ Пропан С3Н8 ■ Пропилен С3Н6 ■ Этан С2Н6 ■ Другие	Метан СН4
Эталонная скорость звука	В области параметр Выбрать тип газа выбран параметр опция Другие .	Введите скорость звука газа при 0°С.	1 до 99 999,9999 м/ c	415,0 m/c
Температурный коэффициент скорости звука	Выбрана опция опция Другие в параметре параметр Выбрать тип газа .	Введите температурный коэффициент для скорости звука газа.	Положительное число с плавающей запятой	0 (m/c)/K
Компенсация давления	-	Включите автоматическую корректировку давления.	 Выключено Фиксированное значение Измеренный Токовый вход 1 * Токовый вход 2 * 	Выключено
Значение давления	Выбрана опция опция Фиксированное значение в параметре параметр Компенсация давления.	Введите рабочее давление для использования при корректировке давления.	Положительное число с плавающей запятой	0 бар
Внешнее давление	Выбрана опция опция Измеренный в параметре параметр Компенсация давления.	Показывает значение внешнего давления процесса.	Положительное число с плавающей запятой	0 бар


^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.5 Отображение конфигурации ввода/вывода

Мастер подменю **Конфигурация Вв/Выв** предназначен для последовательного просмотра всех параметров, в которых отображается конфигурация модулей ввода/вывода.

Навигация

Меню "Настройка" → Конфигурация Вв/Выв

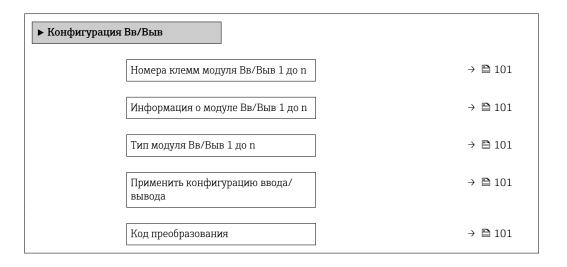

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Номера клемм модуля Вв/Выв 1 до n	Показывает номера клемм, используемых модулем Вв/Выв.	 Не используется 26-27 (I/O 1) 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Информация о модуле Вв/Выв 1 до n	Показывает информацию о подключенном модуле Вв/Выв.	Не подключеноНедействительноНе конфигурируетсяКонфигурируемыйPROFINET	-
Тип модуля Вв/Выв 1 до n	Показывает тип модуля Вв/Выв.	 Выключено Токовый выход * Токовый вход * Входной сигнал состояния * Выход частотно-импульсный перекл. * 	Выключено
Применить конфигурацию ввода/ вывода	Применить параметризацию свободно настраиваемого модуля В/В.	НетДа	Нет
Код преобразования	Введите код для изменения конфигурации ввода/вывода.	Положительное целое число	0

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.6 Настройка токового входа

Мастер**мастер "Токовый вход"** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки токового входа.

Навигация

Меню "Настройка" → Токовый вход

▶ Токовый вход 1 до n	
Клемма номер	→ 🖺 102
Режим сигнала	→ 🖺 102
Значение 0/4 мА	→ 🖺 102
Значение 20 мА	→ 🖺 102
Диапазон тока	→ 🖺 102
Режим отказа	→ 🖺 102
Ошибочное значение	→ 🖺 102

Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем токового входа.	Не используется24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	-
Режим сигнала	Данный измерительный прибор не сертифицирован для использования во взрывоопасных зонах с типом защиты Ex-i.	Выберите режим сигнала для токового входа.	ПассивныйАктивно	Активно
Значение 0/4 мА	-	Введите значение 4 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Значение 20 мА	-	Введите значение 20 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Диапазон тока	-	Выберите диапазон тока для вывода переменной процесса и верхнего/нижнего уровня аварийной сигнализации.	 420 mA 420 mA NAMUR 420 mA US 020 mA 	Зависит от страны: • 420 mA NAMUR • 420 mA US
Режим отказа	-	Назначьте действие входного сигнала при аварийном состоянии.	ТревогаПоследнее значениеЗаданное значение	Тревога
Ошибочное значение	В области параметр Режим отказа выбран параметр опция Заданное значение .	Введите значение, которое будет использовано прибором, если не будет входного сигнала с внешнего прибора.	Число с плавающей запятой со знаком	0

10.5.7 Настройка входного сигнала состояния

Мастер подменю **Входной сигнал состояния** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки входа сигнала состояния.

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Входной сигнал состояния

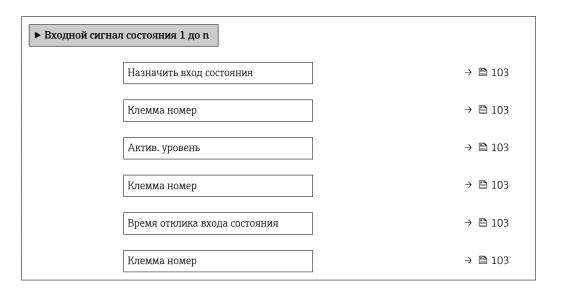

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Клемма номер	Показывает номера клемм, используемые модулем входного сигнала состояния.	Не используется24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	-
Назначить вход состояния	Выберите функцию для статусного входа.	 Выключено Сброс сумматора 1 Сброс сумматора 2 Сброс сумматора 3 Сбросить все сумматоры Блокировка расхода 	Выключено
Актив. уровень	Определите уровень входного сигнала при котором назначенная функция включится.	Высок.Низк.	Высок.
Время отклика входа состояния	Определите минимальное время наличия уровня вх.сигнала для срабатывания выбранной функции.	5 до 200 мс	50 мс

10.5.8 Настройка токового выхода

Мастер мастер **Токовый выход** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки токового выхода.

Навигация Меню "Настройка" o Токовый выход

▶ Токовый выход 1 до n	
Клемма номер	→ 🖺 104
Режим сигнала	→ 🖺 104
Назначить токовый выход 1 до n	→ 🖺 105
Диапазон тока	→ 🖺 106
Значение 0/4 мА	→ 🖺 106
Значение 20 мА	→ 🖺 106
Фиксированное значение тока	→ 🖺 106
Выход демпфирования 1 до n	→ 🖺 107
Режим отказа	→ 🖺 108
Ток при отказе	→ 🖺 108

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Клемма номер	-	Показывает номера терминалов, используемых модулем токового выхода.	Не используется24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	-
Режим сигнала	_	Выбрать режим сигнала для токового выхода.	ПассивныйАктивно	Активно

104

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить токовый выход 1 до n		Выберите переменную для токового выхода.	■ Выключено ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Опорный массовый расход носителя ■ Target volume flow ■ Carrier volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Target corrected volume flow ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Эталонная плотность ■ Reference density alternative ■ GSV flow ■ GSV flow ■ INSV flow ■ INSV flow ■ Instructure ■ Saw volume flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Oil volume flow ■ Water wolume flow ■ Water cut ■ Oil corrected volume flow ■ Water corrected volume flow ■ Water orrected volume flow ■ Temпeparypa ■ Temneparypa ■ Te	Массовый расход

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Диапазон тока	-	Выберите диапазон тока для вывода переменной процесса и верхнего/нижнего уровня аварийной сигнализации.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA Фиксированное значение тока 	Зависит от страны: 420 mA NAMUR 420 mA US
Значение 0/4 мА	В параметре параметр Диапазон тока (→ 🗎 106)выбрана одна из следующих опций: ■ 420 mA NAMUR ■ 420 mA US ■ 420 mA ■ 020 mA	Введите значение 4 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Значение 20 мА	В параметре параметр Диапазон тока (→ № 106)выбрана одна из следующих опций: • 420 mA NAMUR • 420 mA US • 420 mA • 020 mA	Введите значение 20 мА.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Фиксированное значение тока	Выбрана опция опция Фиксированное значение тока в параметре параметр Диапазон тока (\rightarrow 🗎 106).	Определяет фикс.выходной ток.	0 до 22,5 мА	22,5 мА

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Выход демпфирования 1 до n	В параметре параметр Назначить токовый выход (→ 105) выбрана одна из спедующих опций: Массовый расход Скорректированный объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Носителя Плотность Эталонная плотность Концентрация Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний о Муктуация затухания колебаний о Затухание колебаний трубки 0 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 Подробное описание опций Частота колебаний, Амплитуда колебаний, Амплитуда колебаний, Демпфиров ание колебаний и асимметрия сигнала: параметр Значение 1 дисплей В параметре параметр Диапазон тока (→ 106) Выбрана одна из следующих опций: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA	Установка времени демпфирования для сигнала токового выхода на колебания измеренного значения.	0,0 до 999,9 с	1,0 c

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим отказа	В параметре параметр Назначить токовый выход (→ ≧ 105) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Концентрация* Температура Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Амплитуда колебаний 0 Магомый расход Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 0 Апраметрия сигнала Ток возбудителя 0 В параметре параметр Диапазон тока (→ ≧ 106) Выбрана одна из следующих опций: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA 020 mA	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	Мин. Макс. Последнее значение Текущее значение заданное значение	Макс.
Ток при отказе	Выбрана опция опция Заданное значение в параметре параметр Режим отказа.	Установите значение токового выхода для аварийной сигнализации.	0 до 22,5 мА	22,5 мА

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора


108

10.5.9 Настройка импульсного/частотного/релейного выхода

Мастер мастер **Выход частотно-импульсный перекл.** предназначен для последовательной установки всех параметров, которые можно задать для настройки выбранного типа выхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Выход частотно-импульсный перекл.

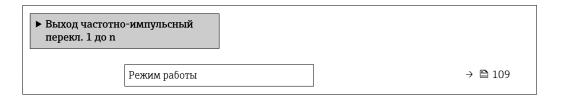


Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Режим работы	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	Импульсный

Настройка импульсного выхода

Навигация

Меню "Настройка" → Выход частотно-импульсный перекл.

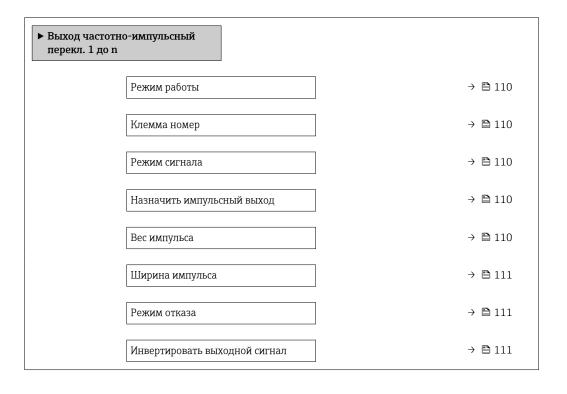

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	-	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	Импульсный
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем выхода имп./част./ состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	-	Выберите режим сигнала для выхода PFS.	ПассивныйАктивно	Пассивный
Назначить импульсный выход 1 до n	Выбрана опция опция Импульсный в параметре параметр Режим работы.	Выберите параметр процесса для импульсного выхода	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход носителя* Target volume flow Carrier volume flow Carrier corrected volume flow GSV flow GSV flow alternative NSV flow NSV flow NSV flow OID mass flow Water mass flow Oil volume flow Oil corrected volume flow 	Выключено
Вес импульса	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Импульсный, в параметре параметр Назначить импульсный выход (→ № 110) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход массовый расход массовый расход	Введите значение измерения, при котором импульс является выходным сигналом	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра


Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Ширина импульса	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Импульсный, в параметре параметр Назначить импульсный выход (> \$\begin{array}{c}\$ 110) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход	Укажите длину имульса выходного сигнала.	0,05 до 2 000 мс	100 мс
Режим отказа	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Импульсный, в параметре параметр Назначить импульсный выход (→ 🖺 110)выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход носителя *	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	 Текущее значение Нет импульсов 	Нет импульсов
Инвертировать выходной сигнал	-	Инверсия выходного сигнала.	НетДа	Нет

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Настройка частотного выхода

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Выход частотно-импульсный перекл.

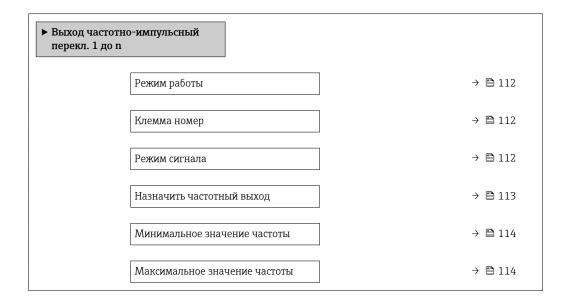

Измеренное значение на мин. частоте	→ 🖺 115
Измеренное значение на макс частоте	→ 🗎 115
Режим отказа	→ 🖺 116
Ошибка частоты	→ 🗎 117
Инвертировать выходной сигнал	→ 🖺 117

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	-	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	Импульсный
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем выхода имп./част./ состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	-	Выберите режим сигнала для выхода PFS.	ПассивныйАктивно	Пассивный

112

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить частотный выход	Выбрана опция опция Частотный в параметре параметр Режим работы (→ 109).	Выберите параметр процесса для частотного выхода	■ Выключено ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Опорный массовый расход ■ Массовый расход ■ Массовый расход ■ Катерет volume flow ■ Carrier volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Reference density alternative ■ GSV flow ■ GSV flow ■ GSV flow ■ INSV flow ■ NSV flow ■ Temative ■ S&W volume flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Oil mass flow ■ Water mass flow ■ Oil volume flow ■ Water volume flow ■ Water volume flow ■ Water volume flow ■ Temneparypa ■ лектроники ■ Частота колебаний О ■ Амплитуда колебаний О ■ Амплитуда колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Асимметрия сигнала ■ Ток возбудителя О ■ НВЫ ■ Давление	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Минимальное значение частоты	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Частотный, в параметре параметр Назначить частотный выход (→ 113) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход плотность эталонная плотность Концентрация Температура Температура Температура электроники Частота колебаний О Колебания частоты О Амплитуда колебаний О Демпфирование колебаний О Флуктуация затухания колебаний О асимметрия сигнала Ток возбудителя О	Введите мин. частоту.	0,0 до 10 000,0 Гц	0,0 Гц
Максимальное значение частоты	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Частотный, в параметре параметр Назначить частотный выход (→ ■ 113) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход плотность Эталонная плотность Концентрация Температура Температура Температура электроники Частота колебаний О Колебания частоты О Амплитуда колебаний О Демпфирование колебаний О Флуктуация затухания колебаний О асимметрия сигнала Ток возбудителя О	Введите макс. частоту.	0,0 до 10 000,0 Гц	10 000,0 Гц

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Измеренное значение на мин. частоте	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Частотный, в параметре параметр Назначить частотный выход (→ ● 113) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход плотность Эталонная плотность Концентрация Температура Температура Температура электроники Частота колебаний О Колебания частоты О Амплитуда колебаний О Демпфирование колебаний О Флуктуация затухания колебаний О асимметрия сигнала Ток возбудителя О	Введите значение измерения для мин. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Измеренное значение на макс частоте	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Частотный, в параметре параметр Назначить частотный выход (→ 113) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход Талонная плотность Концентрация Температура Температура Температура электроники Частота колебаний О Колебания частоты О Амплитуда колебаний О Демпфирование колебаний О Флуктуация затухания колебаний О асимметрия сигнала Ток возбудителя О	Введите значение измерения для макс. частоты.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим отказа	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Частотный, в параметре параметр Назначить частотный выход (→ ≦ 113) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход* Массовый расход плотность Эталонная плотность Концентрация* Температура Температура электроники Частота колебаний О Колебания частоты О Амплитуда колебаний О Демпфирование колебаний О Флуктуация затухания колебаний О асимметрия сигнала Ток возбудителя О	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	 Текущее значение Заданное значение ОГц 	ОГЦ

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Ошибка частоты	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Частотный, в параметре параметр Назначить частотный выход (→ ≦ 113) выбрана одна из следующих опций: Массовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Плотность Эталонная плотность Концентрация* Температура Температура электроники Частота колебаний О Колебания частоты О Амплитуда колебаний О Демпфирование колебаний О Флуктуация затухания колебаний О асимметрия Сигнала Ток возбудителя О	Введите значение частотного выхода при аварийном состоянии.	0,0 до 12 500,0 Гц	0,0 Гц
Инвертировать выходной сигнал	-	Инверсия выходного сигнала.	НетДа	Нет

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Настройка релейного выхода

Навигация

Меню "Настройка" → Выход частотно-импульсный перекл.

▶ Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n	
Режим работы	→ 🗎 118
Клемма номер	→ 🗎 118
Режим сигнала	→ 🗎 118
Функция релейного выхода	a → 🖺 119
Назначить действие диагн.	событию → 🖺 119
Назначить предельное знач	чение → 🖺 120
Назначить проверку напра потока	вления → 🖺 120
Назначить статус	→ 🖺 121
Значение включения	→ 🖺 121
Значение выключения	→ 🖺 121
Задержка включения	→ 🖺 121
Задержка выключения	→ 🖺 121
Режим отказа	→ 🖺 121
Инвертировать выходной с	эмгнал → 🖺 121

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Режим работы	-	Укажите выход как импульсный, частотный или дискретный	ИмпульсныйЧастотныйПереключатель	Импульсный
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемых модулем выхода имп./част./ состояния.	 Не используется 24-25 (I/O 2) 22-23 (I/O 3) 	-
Режим сигнала	-	Выберите режим сигнала для выхода PFS.	ПассивныйАктивно	Пассивный

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Функция релейного выхода	Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы .	Выберите функцию дискретного выхода.	 Выключено Включено Характер диагностики Предел Проверка направления потока Статус 	Выключено
Назначить действие диагн. событию	 В области параметр Режим работывыбран параметр опция Переключатель. В области параметр Функция релейного выходавыбран параметр опция Характер диагностики. 	Выберите действие релейного выхода на диагностическое событие.	 Тревога Тревога + предупреждение Предупреждение 	Тревога

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить предельное значение	Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Предел в параметре параметр Функция релейного выхода.	Выберите параметр процесса для установки фунцкии предельного значения	■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Опорный массовый расход • Массовый расход носителя* ■ Target volume flow ■ Carrier volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Зталонная плотность ■ Reference density alternative ■ GSV flow ■ GSV flow ■ SV flow ■ INV flow ■ Invertieve ■ NSV flow ■ NSV flow ■ Invertieve ■ NSV flow ■ NSV flow ■ Nounce flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Oil corrected ■ Volume flow ■ Water volume flow ■ Water volume flow ■ Oil corrected ■ Volume flow ■ Water corrected ■ Volume flow ■ Non-Heading ■	Массовый расход
Назначить проверку направления потока	 Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Проверка направления потока в параметре параметр Функция релейного выхода. 	Выбрать переменную процесса для контроля направления потока.	 Выключено Объемный расход Массовый расход Скорректированный объемный расход 	Массовый расход

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить статус	 Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Статус в параметре параметр Функция релейного выхода. 	Выберите состояние прибора для дискретного выхода	 Обнаружение частично заполненной трубы Отсечение при низком расходе Profinet Slot 24 Profinet Slot 25 Profinet Slot 26 	Обнаружение частично заполненной трубы
Значение включения	 В области параметр Режим работывыбран параметр опция Переключатель. В области параметр Функция релейного выходавыбран параметр опция Предел. 	Введите измеренное значение для точки включения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Значение выключения	 В области параметр Режим работывыбран параметр опция Переключатель. В области параметр Функция релейного выходавыбран параметр опция Предел. 	Введите измеренное значение для точки выключения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны: • 0 кг/ч • 0 фунт/мин
Задержка включения	 Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Предел в параметре параметр Функция релейного выхода. 	Укажите задержку срабат. вкл. дискретного выхода.	0,0 до 100,0 с	0,0 с
Задержка выключения	 Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы. Выбрана опция опция Предел в параметре параметр Функция релейного выхода. 	Укажите задержку срабатывания выключения дискретного выхода.	0,0 до 100,0 с	0,0 c
Режим отказа	-	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	Текущий статусОткрытоЗакрыто	Открыто
Инвертировать выходной сигнал	-	Инверсия выходного сигнала.	НетДа	Нет

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.10 Настройка релейного выхода

Мастер мастер **Релейный выход** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки релейного выхода.

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Релейный выход 1 до n

▶ RelaisOutput 1	до n	
	Функция релейного выхода	→ 🖺 122
	Назначить проверку направления потока	→ 🗎 122
	Назначить предельное значение	→ 🖺 123
	Назначить действие диагн. событию	→ 🖺 123
	Назначить статус	→ 🖺 123
	Значение выключения	→ 🖺 123
	Значение включения	→ 🖺 124
	Режим отказа	→ 🗎 124

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Функция релейного выхода	-	Выбрать функцию для релейного выхода.	 Закрыто Открыто Характер диагностики Предел Проверка направления потока Цифровой выход 	Закрыто
Клемма номер	-	Показывает номера клемм, используемые модулем релейного выхода.	Не используется24-25 (I/O 2)22-23 (I/O 3)	_
Назначить проверку направления потока	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Проверка направления потока .	Выбрать переменную процесса для контроля направления потока.	ВыключеноОбъемный расходМассовый расходСкорректированный объемный расход	Массовый расход

122

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить предельное значение	В области параметр Функция релейного выходавыбран параметр опция Предел.	Выберите параметр процесса для установки фунцкии предельного значения	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход Массовый расход носителя Тагдеt volume flow Carrier volume flow Target corrected volume flow Плотность Эталонная плотность Reference density alternative GSV flow alternative NSV flow NSV flow NSV flow NSV flow Water cut Oil density Water density Oil volume flow Water volume flow Water density Oil rorected volume flow Water volume flow Water volume flow Water volume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Cymmatop 1 Сумматор 1 Сумматор 2 Сумматор 3 Демпфирование колебаний Давление 	Массовый расход
Назначить действие диагн. событию	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Характер диагностики .	Выберите действие релейного выхода на диагностическое событие.	ТревогаТревога + предупреждениеПредупреждение	Тревога
Назначить статус	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Цифровой выход .	Выберите состояние прибора для дискретного выхода	 Обнаружение частично заполненной трубы Отсечение при низком расходе Profinet Slot 24 Profinet Slot 25 Profinet Slot 26 	Обнаружение частично заполненной трубы
Значение выключения	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Предел .	Введите измеренное значение для точки выключения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Задержка выключения	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Предел .	Укажите задержку срабатывания выключения дискретного выхода.	0,0 до 100,0 с	0,0 с
Значение включения	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Предел .	Введите измеренное значение для точки включения.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
Задержка включения	В области параметр Функция релейного выхода выбран параметр опция Предел .	Укажите задержку срабат. вкл. дискретного выхода.	0,0 до 100,0 с	0,0 с
Режим отказа	-	Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.	Текущий статусОткрытоЗакрыто	Открыто


^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.11 Настройка локального дисплея

Мастер мастер **Дисплей** предназначен для последовательной установки всех параметров настройки локального дисплея.

Навигация

Меню "Настройка" → Дисплей

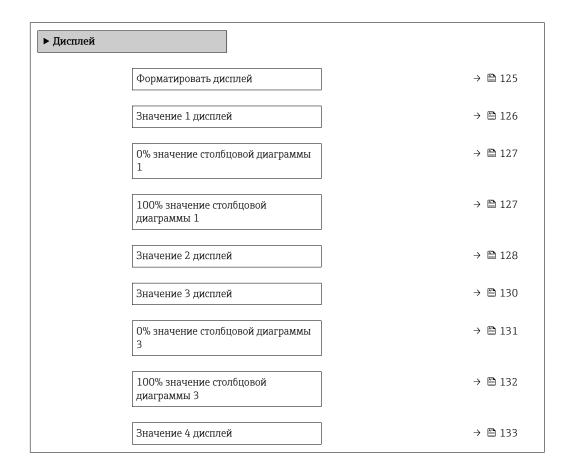

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Форматировать дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 значение большое + 2 значения 4 значения 	1 значение, макс. размер

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 1 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Опорный массовый расход носителя ■ Target volume flow ■ Carrier volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Reference density alternative ■ GSV flow alternative ■ NSV flow ■ NSV flow alternative ■ S&W volume flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Oil volume flow ■ Water crut ■ Oil corrected volume flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Water density ■ Temnepartypa ■ Temnepartypa □ Veighted density average ■ Weighted temperature average ■ Kонцентрация ■ Температура □ Температура □ лектроники ■ Частота колебаний О ■ Амплитуда колебаний О ■ Амплитуда колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Демпфирование колебаний О ■ Сумматор 1 ■ Сумматор 2	Массовый расход

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Сумматор 3 Токовый выход 1 Токовый выход 2* Токовый выход 3* Давление 	
0% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
100% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 2 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	 нет Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход Массовый расход носителя Target volume flow Carrier volume flow Carrier corrected volume flow Плотность Эталонная плотность Reference density alternative GSV flow GSV flow INSV flow alternative S&W volume flow Water cut Oil density Water density Oil mass flow Water mass flow Oil rorrected volume flow Water density Oil corrected volume flow Water density Oil corrected volume flow Water volume flow Water volume flow Water volume flow Weighted density average Weighted density average Концентрация Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура рабочей трубы Температура электроники Частота колебаний 0 Частота колебаний 1 	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебания 1 Колебания частоты 0 Колебания частоты 1 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 1 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 НВSI Сумматор 2 Сумматор 3 Токовый выход 2 Токовый выход 3 Токовый выход 4 Давление 	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 3 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	■ нет Maccobbiй расход Oбъемный расход Cкорректированный объемный расход Oпорный массовый расход носителя Target volume flow Carrier volume flow Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Inothoctb Tranget edensity alternative SSV flow SSV flow Instruction SSW flow alternative SSW volume flow NSV flow NSV flow Instruction Water cut Oil density Water density Oil mass flow Water corrected volume flow Water cut Oil corrected volume flow Water density Water density Water density Water density Water density Oil mass flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water volume flow Water volume flow Weighted density average Weighted density average Kонцентрация Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенсацией Температура рабочей трубы Температура электроники Частота колебаний О Частота колебаний О Частота колебаний 1	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			■ Амплитуда колебаний 0 ■ Амплитуда колебаний 1 ■ Колебания частоты 0 ■ Колебания частоты 1 ■ Демпфирование колебаний 0 ■ Демпфирование колебаний 1 ■ Флуктуация затухания колебаний 0 ■ Флуктуация затухания колебаний 1 ■ асимметрия сигнала ■ Ток возбудителя 1 ■ HBSI ■ Сумматор 1 ■ Сумматор 2 ■ Сумматор 2 ■ Сумматор 3 ■ Токовый выход 2 ■ Токовый выход 2 ■ Токовый выход 3 ■ Токовый выход 3 ■ Токовый выход 4 ■ Давление	
0% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение З дисплей.	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
100% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение З дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	0

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 4 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	 нет Массовый расход Объемный расход Скорректированный орасход Опорный массовый расход Массовый расход носителя Тarget volume flow Carrier volume flow Carrier corrected volume flow Плотность Эталонная плотность Reference density alternative GSV flow GSV flow Instructive NSV flow NSV flow alternative S&W volume flow Water cut Oil density Water density Oil mass flow Water rass flow Oil volume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water volume flow Water volume flow Water volume flow Weighted density average Weighted density average Концентрация Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Температура рабочей трубы Температура электроники Частота колебаний 0 Частота колебаний 0 Частота колебаний 1 	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний 1 Колебания частоты 0 Колебания частоты 1 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 1 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 НВЅІ Сумматор 1 Сумматор 2 Сумматор 3 Токовый выход 2 Токовый выход 1 Токовый выход 3 Токовый выход 4 Токовый выход 4 Давление 	

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.5.12 Настройка отсечки при низком расходе

Мастер мастер **Отсечение при низком расходе** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки отсечки при низком расходе.

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Отсечение при низком расходе



Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	-	Выберите переменную для отсечения при малом расходе.	ВыключеноМассовый расходОбъемный расходСкорректированный объемный расход	Массовый расход
Значение вкл. отсеч. при низком расходе	В пункте параметр Назначить переменную процесса (→ 135)выбран один из следующих вариантов: Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход	Введите значение вкл. для отсечения при низком расходе.	Положительное число с плавающей запятой	Зависит от страны и номинального диаметра
Значение выкл. отсеч. при низком расходе	В пункте параметр Назначить переменную процесса (→ 🖺 135)выбран один из следующих вариантов: ■ Массовый расход ■ Объемный расход Скорректированный объемный расход	Введите значение выкл. для отсечения при низком расходе.	0 до 100,0 %	50 %
Подавление скачков давления	В параметре параметр Назначить переменную процесса (→ 🖺 135)выбрана одна из следующих опций: ■ Массовый расход ■ Объемный расход Скорректированный объемный расход	Введите временной интервал для подавления сигнала (= активное подавление скачков давления).	0 до 100 с	0 с

10.5.13 Настройка обнаружения частичного заполнения трубы

Мастер **Обнаружение частично заполненной трубы** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки обнаружения частичного заполнения трубы.

Навигация

Меню "Настройка" → Обнаружение частично заполненной трубы

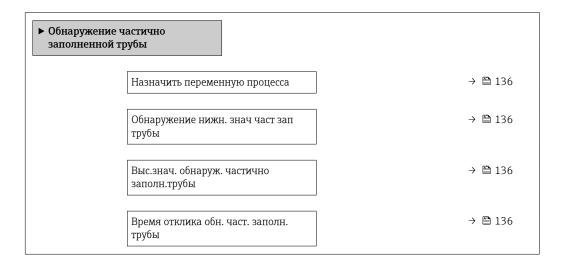


Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	-	Выберите переменную для обнаружения частично заполненной трубы.	ВыключеноПлотностьЭталонная плотность	Выключено
Обнаружение нижн. знач част зап трубы	В параметре параметр Назначить переменную процесса (→ 🖺 136)выбрана одна из следующих опций: ■ Плотность ■ Эталонная плотность	Введите нижнее предельное значение для деактивации обнаружения частично заполненной трубы.	Число с плавающей запятой со знаком	200
Выс.знач. обнаруж. частично заполн.трубы	В параметре параметр Назначить переменную процесса (> 🖺 136)выбрана одна из следующих опций: • Плотность • Эталонная плотность	Введите верхнее предельное значение для деактивации обнаружения частично заполненной трубы.	Число с плавающей запятой со знаком	6000
Время отклика обн. част. заполн. трубы	В параметре параметр Назначить переменную процесса (→ 🖺 136)выбрана одна из следующих опций: ■ Плотность ■ Эталонная плотность	Введите время вывода диагностического сообщения об обнаружении частично заполненной трубы.	0 до 100 с	1 c

10.6 Расширенная настройка

Меню подменю **Расширенная настройка** и его подменю содержат параметры для специфичной настройки.


Навигация к меню подменю "Расширенная настройка"

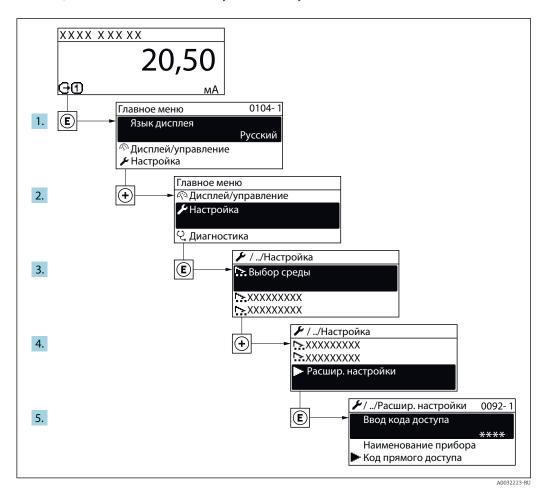

Число подменю может изменяться в зависимости от исполнения прибора. Некоторые подменю не описаны в руководстве по эксплуатации. Такие подменю и находящиеся в них параметры рассматриваются в специальной документации по конкретному прибору.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка

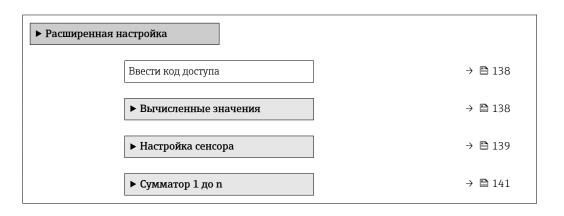



10.6.1 Ввод кода доступа

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка

Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Ввод данных пользователем
Ввести код доступа	Введите код доступа для деактивации защиты от записи	0 до 9 999
	параметров.	

10.6.2 Расчетные значения

Подменю Расчетные значения содержит параметры расчета скорректированного объемного расхода.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Вычисленные значения

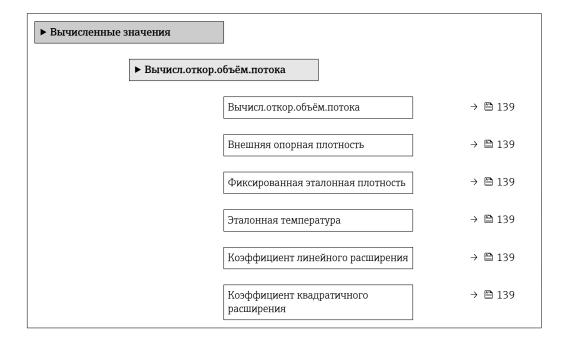

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Вычисл.откор.объём.потока	-	Выберите референсную плотность для вычисления корректированного объёмного расхода.	Фиксированная эталонная плотность Вычисленная эталонная плотность Внешняя опорная плотность Токовый вход 1 * Токовый вход 2 *	Вычисленная эталонная плотность
Внешняя опорная плотность	В области параметр Вычисл.откор.объём.потока выбран параметр опция Внешняя опорная плотность.	Показывает сравнительную плотность.	Число с плавающей десятичной запятой со знаком	_
Фиксированная эталонная плотность	Выбран вариант опция Фиксированная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Введите зафиксированное значение для эталонной плотности.	Положительное число с плавающей запятой	1 kg/Nl
Эталонная температура	Выбрана опция опция Вычисленная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Введите эталонную температуру для вычисления эталонной плотности.	−273,15 до 99 999 °С	Зависит от страны: ■ +20 °C ■ +68 °F
Коэффициент линейного расширения	Выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Введите линейный, зависящий от среды коэффициент расширения для вычисления эталонной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	0,0 1/K
Коэффициент квадратичного расширения	Выбран вариант опция Вычисленная эталонная плотность в параметре параметр Вычисл.откор.объём.потока	Для среды с нелинейной моделью расширения: введите зависящий от среды коэффициент расшир. квадратичного уравнения для вычисления эталонной плотности.	Число с плавающей запятой со знаком	0,0 1/K²


^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.6.3 Выполнение настройки датчика

Подменю Настройка датчика содержит параметры, связанные с функциями датчика.

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Настройка сенсора

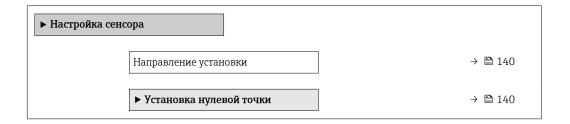

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Направление установки	Установка значения направления потока для соответствия направлению стрелки на датчике.	Направление потока по стрелкеНаправление потока против стрелки	Направление потока по стрелке

Коррекция нулевой точки


Все измерительные приборы откалиброваны с использованием самых современных технологий. Калибровка осуществляется в нормальных условиях→ 🖺 267. Ввиду этого, коррекция нулевой точки на месте эксплуатации, как правило, не требуется.

На основе опыта можно утверждать, что коррекцию нулевой точки рекомендуется выполнять только в следующих случаях:

- Для достижения максимальной точности измерения при малых значениях расхода.
- В случае экстремальных рабочих условий процесса (например, при очень высокой температуре процесса или высокой вязкости жидкости).

Навигация

Меню "Настройка" o Расширенная настройка o Настройка сенсора o Установка нулевой точки

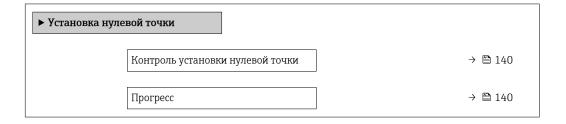

Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Выбор / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Контроль установки нулевой точки	Начало установки нулевой точки.	ОтменаЗанятНеисправность установки нулевой точкиСтарт	Отмена
Прогресс	Показывает прогресс процесса.	0 до 100 %	_

10.6.4 Настройка сумматора

Пункт**подменю "Сумматор 1 до п"** предназначен для настройки отдельных сумматоров.

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Сумматор 1 до n

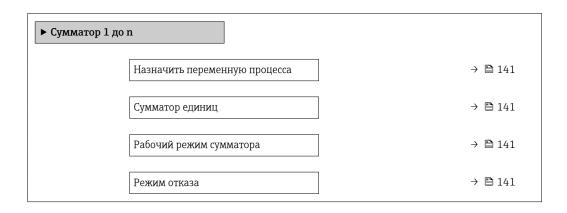

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	Выбор переменной процесса для сумматора.	 Объемный расход Массовый расход Скорректированный объемный расход Общий массовый расход Массовый расход конденсата Расход энергии Разница теплоты 	Объемный расход
Сумматор единиц	Выбор единицы измерения переменной процесса для сумматора.	Выбор единиц измерения	Зависит от страны: • kg • lb
Рабочий режим сумматора	Выбор способа суммирования для сумматора.	 Чистый расход суммарный Прямой поток сумма Обратный расход суммарный Последнее значение 	Чистый расход суммарный
Режим отказа	Определение поведения сумматора при появлении аварийного сигнала прибора.	ОстановТекущее значениеПоследнее значение	Текущее значение

10.6.5 Выполнение дополнительной настройки дисплея

В меню подменю **Дисплей** производится настройка всех параметров, связанных с конфигурацией локального дисплея.

Навигация

Меню "Настройка" ightarrow Расширенная настройка ightarrow Дисплей

▶ Дисплей		
	Форматировать дисплей	→ 🖺 144
	Значение 1 дисплей	→ 🖺 145
	0% значение столбцовой диаграммы 1	→ 🗎 146
	100% значение столбцовой диаграммы 1	→ 🗎 146
	Количество знаков после запятой 1	→ 🖺 146
	Значение 2 дисплей	→ 🖺 147
	Количество знаков после запятой 2	→ 🗎 148
	Значение 3 дисплей	→ 🖺 149
	0% значение столбцовой диаграммы 3	→ 🖺 150
	100% значение столбцовой диаграммы 3	→ 🖺 150
	Количество знаков после запятой 3	→ 🖺 150
	Значение 4 дисплей	→ 🖺 151
	Количество знаков после запятой 4	→ 🖺 152
	Display language	→ 🖺 152
	Интервал отображения	→ 🖺 152
	Демпфирование отображения	→ 🖺 153
	Заголовок	→ 🖺 153
	Текст заголовка	→ 🖺 153

Разделитель	→ 🖺 153
Подсветка	→ 🖺 153

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Форматировать дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.	 1 значение, макс. размер 1 гистограмма + 1 значение 2 значения 1 значение большое + 2 значения 4 значения 	1 значение, макс. размер

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 1 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход носителя таrget volume flow Саrrier volume flow Саrrier corrected volume flow Плотность Эталонная плотность Ясегенсе density alternative GSV flow INSV flow NSV flow NSV flow NSV flow Water cut Oil density Water density Water rass flow Water rass flow Water rass flow Water rolume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Temperature average Kонцентрация Температура рабочей трубы Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Амплитуда колебаний 0 Сумматор 1 Сумматор 2 	Массовый расход

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Сумматор 3 Токовый выход 1 Токовый выход 2* Токовый выход 3* Давление 	
0% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
100% значение столбцовой диаграммы 1	Установлен локальный дисплей.	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны и номинального диаметра
Количество знаков после запятой 1	Измеренное значение указывается в параметре параметр Значение 1 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	x.xx

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 2 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	■ нет Maccoвый расход Oбъемный расход Cкорректированный объемный расход Oпорный массовый расход носителя Target volume flow Carrier volume flow Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Target corrected volume flow Target corrected volume flow Saranohhaя плотность Reference density alternative GSV flow SSV flow alternative NSV flow NSV flow alternative S&W volume flow Water cut Oil density Water density Oil mass flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water density Oil corrected volume flow Water volume flow Weighted density average Weighted temperature average Kонцентрация Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Температура лектроники Частота колебаний О Частота колебаний О Частота колебаний 1	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний 1 Колебания частоты 0 Колебания частоты 1 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 1 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 НВЅІ Сумматор 2 Сумматор 3 Токовый выход 2* Токовый выход 3 Токовый выход 4 Токовый выход 4 Давление 	
Количество знаков после запятой 2	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение 2 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	XX.XX.XXX.XXXX.XXX	X.XX

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
1 1	исплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	■ нет Maccobi расход Oбъемный расход Cкорректированный расход Oпорный массовый расход Maccobi расход Maccobi расход Maccobi расход Hocutens Target volume flow Carrier volume flow Carrier corrected volume flow Intothoct Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Carrier corrected volume flow Karpet Carrier corrected volume flow Nount flow Intothoct Reference density alternative GSV flow GSV flow Alternative NSV flow NSV flow NSV flow Intothoct NSV flow Intothoct Water native NSV flow Coll density Water cut Oil density Water density Oil mass flow Water cut Oil density Water density Oil rolume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water volume flow Water volume flow Water volume flow Weighted density average Weighted temperature average Kонцентрация Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Температура лектроники Vacтота колебаний О Temпература лектроники Vacтота колебаний О	HET

Параметр	Требование	Описание	Выбор/Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний 1 Колебания частоты 0 Колебания частоты 1 Демпфирование колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 1 Симметрия сигнала Ток возбудителя 1 HBSI Сумматор 1 Сумматор 2 Сумматор 3 Токовый выход 2 Tоковый выход 2 Tоковый выход 3 Tоковый выход 4 Toковый выход 4 T	
0% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение 3 дисплей .	Введите значение 0% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
100% значение столбцовой диаграммы 3	Выбрана опция в параметре параметр Значение 3 дисплей .	Введите значение 100% для отображения гистограммы.	Число с плавающей запятой со знаком	0
Количество знаков после запятой 3	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение З дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX	x.xx

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Значение 4 дисплей	Установлен локальный дисплей.	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.	 нет Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход Массовый расход носителя Тarget volume flow Carrier volume flow Carrier corrected volume flow Плотность Эталонная плотность Эталонная плотность Reference density alternative GSV flow alternative NSV flow NSV flow NSV flow Water cut Oil density Water density Water density Oil rolume flow Water density Temperature Average Weighted density Weighted density Average Kuhemaтическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Демпература Демпература<!--</td--><td>нет</td>	нет

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
			 Амплитуда колебаний 0 Амплитуда колебаний 1 Колебания частоты 0 Колебания частоты 1 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 1 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 НВЅІ Сумматор 1 Сумматор 2 Сумматор 3 Токовый выход 2 Токовый выход 1 Токовый выход 3 Токовый выход 4 Токовый выход 4 Давление 	
Количество знаков после запятой 4	Измеренное значение указано в параметре параметр Значение 4 дисплей.	Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.	XX.XX.XXX.XXXX.XXXX	x.xx
Display language	Установлен локальный дисплей.	Установите язык отображения.	■ English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pycский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* D 국 어 (Korean)* Bahasa Indonesia* tiếng Việt (Vietnamese)* Ceština (Czech)*	English (Английский) (либо предварительно выбран заказанный язык)
Интервал отображения	Установлен локальный дисплей.	Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.	1 до 10 с	5 c

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Демпфирование отображения	Установлен локальный дисплей.	Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.	0,0 до 999,9 с	0,0 с
Заголовок	Установлен локальный дисплей.	Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.	Обозначение прибораСвободный текст	Обозначение прибора
Текст заголовка	В области параметр Заголовоквыбран параметр опция Свободный текст.	Введите текст заголовка дисплея.	Макс. 12 буквенных, цифровых или специальных символов (например, @, %, /)	
Разделитель	Установлен локальный дисплей.	Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.	■ . (точка) ■ , (запятая)	. (точка)
Подсветка	Выполнение одного из следующих условий: Код заказа "Дисплей; управление", опция F "4-строчный, с подсветкой; сенсорное управление" Код заказа "Дисплей; управление", опция G "4-строчный, с подсветкой; сенсорное управление + WLAN" Код заказа "Дисплей; управление", опция О "Выносной 4-строчный дисплей, с подсветкой; кабель 10 м/30 футов; сенсорное управление"	Включить/выключить подсветку локального дисплея.	 Деактивировать Активировать 	Активировать


^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.6.6 Настройка WLAN

Macтep подменю **WLAN Settings** предназначен для последовательной установки всех параметров, необходимых для настройки параметров WLAN.

Навигация

Меню "Настройка" ightarrow Расширенная настройка ightarrow Настройки WLAN

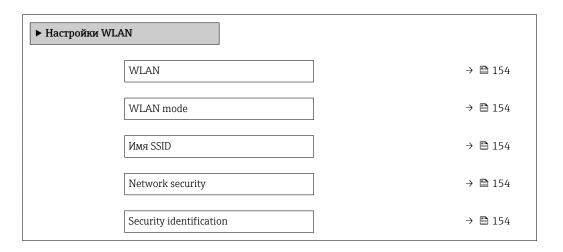

Имя пользователя	→ 🖺 154
WLAN password	→ 🖺 154
IP адрес WLAN	→ 🖺 154
Пароль WLAN	→ 🖺 154
Присвоить имя SSID	→ 🖺 155
Имя SSID	→ 🖺 155
Connection state	→ 🖺 155
Received signal strength	→ 🖺 155

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
WLAN	-	Включение и выключение WLAN.	ДеактивироватьАктивировать	Активировать
WLAN mode	-	Select WLAN mode.	WLAN access pointWLAN Client	WLAN access point
Имя SSID	Клиент активирован.	Введите пользовательское SSID имя (макс. 32 знака).	-	-
Network security	-	Выбрать тип защиты WLAN- интерфейса.	 Незащищенный WPA2-PSK EAP-PEAP with MSCHAPv2 EAP-PEAP MSCHAPv2 no server authentic. EAP-TLS 	WPA2-PSK
Security identification	-	Select security settings and download these settings via menu Data management > Security > WLAN.	Root certificateDevice certificateDevice private key	-
Имя пользователя	-	Enter user name.	_	-
WLAN password	-	Enter WLAN password.	-	-
IP адрес WLAN	-	Введите IP адрес WLAN интерфейса прибора.	4 октет: от 0 до 255 (в каждом октете)	192.168.1.212
Пароль WLAN	Выбрана опция опция WPA2-PSK в параметре параметр Тип защиты .	Введите сетевой ключ (от 8 до 32 знаков). Ключ сети, указанный в приборе при поставке, следует сменить при вводе в эксплуатацию для обеспечения безопасности.	Строка символов, состоящая из 8–32 цифр, букв и специальных символов	Серийный номер измерительного прибора (пример: L100A802000)

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Присвоить имя SSID	-	Выбрать имя, которое будет использовано для SSID: позиция устройства или имя, заданное пользователем.	Обозначение прибораОпределен пользователем	Определен пользователем
Имя SSID	Выбрана опция опция Определен пользователем в параметре параметр Присвоить имя SSID. Выбрана опция опция WLAN access point в параметре параметр WLAN mode.	Введите пользовательское SSID имя (макс. 32 знака). Каждое пользовательское имя SSID можно присвоить только один раз. Если одно имя SSID присвоить нескольким разным приборам, между ними может возникнуть конфликт.	Строка символов, состоящая максимум из 32 цифр, букв и специальных символов	ЕН_обозначение прибора_последние 7 знаков серийного номера (пример: EH_Promass_300_A 802000)
Connection state	-	Отображение состояния подключения.	ConnectedNot connected	Not connected
Received signal strength	-	Shows the received signal strength.	Низк.СреднийВысок.	Высок.


10.6.7 Управление конфигурацией

После ввода в эксплуатацию можно сохранить текущую конфигурацию прибораили восстановить предыдущую конфигурацию прибора.

Для этого используется параметр параметр **Управление конфигурацией** и его опции в подменю **Резервное копирование конфигурации**.

Навигация

Меню "Настройка" ightarrow Расширенная настройка ightarrow Резервное копирование конфигурации

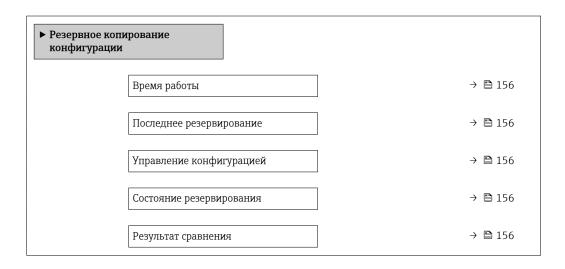

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Выбор	Заводские настройки
Время работы	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)	-
Последнее резервирование	Показывает, когда в последний раз резервная копия данных была сохранена на HistoROM.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)	-
Управление конфигурацией	Выбрать действие для управления данными устройства во встроенном HistoROM.	 Отмена Сделать резервную копию Восстановить Сравнить Очистить резервные данные 	Отмена
Состояние резервирования	Показать текущий статус сохранения или восстановления данных.	 нет Выполняется резервное копирование Выполняется восстановление Выполняется удаление Выполняется сравнение Ошибка восстановления Сбой при резервном копировании 	нет
Результат сравнения	Сравнение текущих данных устройства с сохраненными в HistoROM.	 Настройки идентичны Настройки не идентичны Нет резервной копии Настройки резервирования нарушены Проверка не выполнена Несовместимый набор данных 	Проверка не выполнена

Функции меню параметр "Управление конфигурацией"

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.
Сделать резервную копию	Резервная копия текущей конфигурация прибора сохраняется из памяти модуля HistoROM в память прибора. Резервная копия включает в себя данные преобразователя прибора.
Восстановить	Последняя резервная копия конфигурации прибора восстанавливается из памяти прибора в память модуля HistoROM. Резервная копия включает в себя данные преобразователя прибора.
Сравнить	Конфигурация прибора, сохраненная в памяти прибора, сравнивается с текущей конфигурацией прибора в памяти модуля HistoROM.
Очистить резервные данные	Удаление резервной копии конфигурационных данных прибора из памяти прибора.

Память HistoROM

НistoROM – это модуль энергонезависимой памяти прибора на основе EEPROM.


В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью локального дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.

10.6.8 Использование параметров для администрирования прибора

Мастер подменю **Администрирование** предназначен для последовательной установки всех параметров, используемых для администрирования прибора.

Навигация


Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование

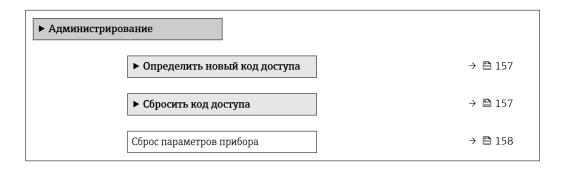

Определение кода доступа

Навигация

Меню "Настройка" \rightarrow Расширенная настройка \rightarrow Администрирование \rightarrow Определить новый код доступа

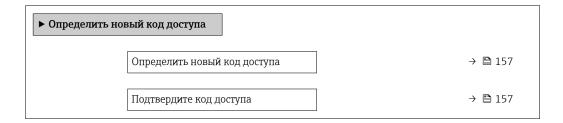


Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Ввод данных пользователем
Определить новый код доступа	Ограничить доступ к записи параметров для защиты конфигурации устройства от случайных изменений.	Строка символов, состоящая максимум из 16 цифр, букв и специальных символов
Подтвердите код доступа	Подтвердите введенный код доступа.	Строка символов, состоящая максимум из 16 цифр, букв и специальных символов

Использование параметра для сброса кода доступа

Навигация

Меню "Настройка" ightarrow Расширенная настройка ightarrow Администрирование ightarrow Сбросить код доступа

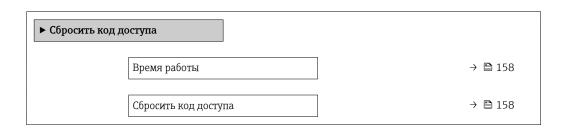

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Время работы	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)	-
Сбросить код доступа	Сбросить код доступа к заводским настройкам. Для получения кода сброса обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser. Код сброса можно ввести только посредством: веб-браузера; DeviceCare, FieldCare (через служебный интерфейс CDI-RJ45) Полевая шина	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов	0x00

Использование параметра для сброса прибора

Навигация

Меню "Настройка" → Расширенная настройка → Администрирование

Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Выбор	Заводские настройки
Сброс параметров прибора	Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.	 Отмена К настройкам поставки Перезапуск прибора Восстановить рез.копию S- DAT 	Отмена

10.7 Моделирование

Меню подменю **Моделирование** используется для моделирования переменных процесса в процессе, а также аварийного режима прибора, и проверки пути передачи сигналов к другим устройствам (переключающих клапанов и замкнутых цепей управления), без создания реальных ситуаций с потоком.

Навигация

Меню "Диагностика" → Моделирование

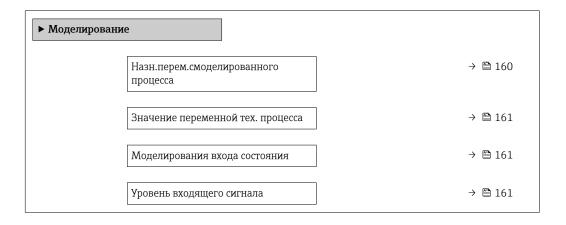

I	Имитация токового входа 1 до n	→ 🖺 161
[3	Значение токового входа 1 до n	→ 🗎 161
1	Моделир. токовый выход 1 до n	→ 🖺 161
[3	Вначение токового выхода 1 до n	→ 🖺 161
	Моделирование частотного выхода 1 до n	→ 🖺 161
[3	Вначение частоты 1 до n	→ 🖺 161
	Моделирование имп.выхода 1 до n	→ 🖺 161
[3	Значение импульса 1 до n	→ 🖺 162
	Моделирование вых. сигнализатора 1 до n	→ 🖺 162
	Статус переключателя 1 до n	→ 🖺 162
	Моделирование релейного выхода 1 до n	→ 🖺 162
	Статус переключателя 1 до n	→ 🖺 162
	Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 🖺 162
	Категория событий диагностики	→ 🗎 162
1	Моделир. диагностическое событие	→ 🖺 162

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Назн.перем.смоделированного процесса		Выбрать переменную процесса для активированного смоделированного процесса.	■ Выключено ■ Массовый расход ■ Объемный расход ■ Скорректированный объемный расход ■ Target volume flow ■ Carrier volume flow ■ Target corrected volume flow ■ Плотность ■ Эталонная плотность ■ Эталонная плотность ■ Reference density alternative ■ GSV flow alternative ■ NSV flow alternative ■ NSV flow alternative ■ S&W volume flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Oil volume flow ■ Water cut ■ Oil corrected volume flow ■ Water cut ■ Oil density ■ Water density ■ Water density ■ Water density ■ Oil volume flow ■ Water corrected volume flow ■ Water corrected volume flow ■ Water corrected volume flow ■ Wighted density average ■ Weighted temperature average ■ Температура ■ Концентрация ■ Опорный массовый расход Массовый расход носителя *	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Значение переменной тех. процесса	В пункте параметр Назн.перем.смоделированн ого процесса (→ 160)выбран один из следующих вариантов: Массовый расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Концентрация Опорный массовый расход Массовый расход массовый расход	Введите значение моделирования для выбранной переменной процесса.	В зависимости от выбранной переменной процесса	0
Моделирования входа состояния	-	Моделирование срабатывания вх.сигнала состояния вкл. и выкл	ВыключеноВключено	Выключено
Уровень входящего сигнала	В области параметр Моделирования входа состояниявыбран параметр опция Включено.	Выберите уровень сигнала для моделирования входящего сигнала состояния.	Высок.Низк.	Высок.
Имитация токового входа 1 до n	-	Включение и отключение моделирования для токового входа.	ВыключеноВключено	Выключено
Значение токового входа 1 до n	В параметре Параметр Имитация токового входа 1 до пвыбрана опция опция Включено.	Ввод значения тока для моделирования.	0 до 22,5 мА	ОмА
Моделир. токовый выход 1 до n	-	Включение и выключение моделирования токового выхода.	ВыключеноВключено	Выключено
Значение токового выхода 1 до n	В параметреПараметр Моделир. токовый выход 1 до п выбрана опция опция Включено.	Введите значение тока для моделирования.	3,59 до 22,5 мА	3,59 мА
Моделирование частотного выхода 1 до n	В области параметр Режим работы выбран параметр опция Частотный .	Включение и выключение моделирования частотного выхода.	ВыключеноВключено	Выключено
Значение частоты 1 до n	В параметре Параметр Моделирование частотного выхода 1 до пвыбрана опция Опция Включено.	Введите значение частоты для моделирования.	0,0 до 12500,0 Гц	0,0 Гц
Моделирование имп.выхода 1 до n	В параметре параметр Режим работы выбрана опция опция Импульсный .	Установить и выключить моделирование импульсного выхода. Для опции опция фиксированное значение: параметр параметр Ширина импульса (→ пределяет длительность импульса для импульсного выхода.	 Выключено Фиксированное значение Значение обратного отчета 	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Значение импульса 1 до n	В параметре Параметр Моделирование имп.выхода 1 до пвыбрана опция опция Значение обратного отчета.	Введите число импульсов для моделирования.	0 до 65 535	0
Моделирование вых. сигнализатора 1 до n	В области параметр Режим работы выбран параметр опция Переключатель .	Включение и выключение моделирования вых. сигнализатора.	ВыключеноВключено	Выключено
Статус переключателя 1 до n	-	Выберите статус положения выхода для моделирования.	ОткрытоЗакрыто	Открыто
Моделирование релейного выхода 1 до n	-	Моделирование переключения релейного выхода вкл/выкл.	ВыключеноВключено	Выключено
Статус переключателя 1 до n	Выбран вариант опция Включено в параметре параметр Моделирование вых. сигнализатора 1 до n .	Выбрать статус релейного выхода для моделирования.	ОткрытоЗакрыто	Открыто
Моделирование имп.выхода	-	Установить и выключить моделирование импульсного выхода. Для опции опция фиксированное значение: параметр параметр Ширина импульса определяет длительность импульса для импульсного выхода.	 Выключено Фиксированное значение Значение обратного отчета 	Выключено
Значение импульса	В области параметр Моделирование имп.выходавыбран параметр опция Значение обратного отчета.	Установить и выключить моделирование импульсного выхода.	0 до 65 535	0
Симулир. аварийного сигнала прибора	-	Включение и выключение сигнала тревоги прибора.	ВыключеноВключено	Выключено
Категория событий диагностики	-	Выбор категории диагностического события .	СенсорЭлектроникаКонфигурацияПроцесс	Процесс
Моделир. диагностическое событие	-	Выберите диагностическое событие для моделирования.	Выключено Список выбора диагностических событий (в зависимости от выбранной категории)	Выключено
Интервал регистрации данных	-	Определите интервал архивирования данных. Данное значение определяет временной интервал между отдельными точками сохранения	1,0 до 3 600,0 с	-

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

10.8 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Для защиты конфигурации измерительного прибора от несанкционированного изменения доступны следующие опции защиты от записи.

- Защита доступа к измерительному прибору с помощью переключателя защиты от записи → 🖺 164.
- Ващита доступа к параметрам с помощью настройки запуска → 90.

10.8.1 Защита от записи с помощью кода доступа

Пользовательский код доступа предоставляет следующие возможности:

- Посредством функции локального управления можно защитить параметры измерительного прибора от записи и их значения будет невозможно изменить.
- Защита доступа к измерительному прибору и параметрам настройки измерительного прибора посредством веб-браузера.
- Защита доступа к измерительному прибору и параметрам настройки измерительного прибора посредством FieldCareили DeviceCare (через служебный интерфейс CDI-RJ45).

Определение кода доступа с помощью местного дисплея

- 1. Перейдите к параметру Параметр Определить новый код доступа (→ 🗎 157).
- 2. Укажите код доступа, . состоящий максимум из 16 цифр, букв и специальных символов.
- 3. Введите код доступа еще раз в поле Параметр **Подтвердите код доступа** (→ 🖺 157)для подтверждения.
 - Рядом со всеми защищенными от записи параметрами появится символ
 <a>®.

Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы. Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 60 с, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы.

- 🛂 🔹 Если установлена защита параметров от записи с помощью кода доступа, деактивировать эту защиту можно только с помощью этого кода доступа → 🖺 64.
 - Роль, под которой пользователь работает с системой на локальном дисплее в текуший момент времени, обозначается параметром → 🖺 63 Параметр Статус доступа . Путь навигации: Управление → Статус доступа

Параметры, всегда доступные для изменения с помощью местного дисплея

На определенные параметры, не оказывающие влияние на измерение, не распространяется защита от записи, активируемая через локальный дисплей. При установленном пользовательском коде доступа эти параметры можно изменить даже в случае блокировки остальных параметров.

Параметры настройки Параметры настройки локального дисплея сумматора Форматировать дисплей Language Управление сумматора Контрастность дисплея Предварительное значение

Интервал отображения	Сбросить все сумматоры	

Установка кода доступа через веб-браузер

- 1. Перейдите к параметру параметр **Определить новый код доступа** (→ 🖺 157).
- 2. Укажите код доступа, макс. 16 цифры.
- 3. Введите код доступа еще раз в поле Параметр **Подтвердите код доступа** (→

 157)для подтверждения.
 - ▶ В веб-браузере произойдет переход на страницу входа в систему.
- **Е**сли в течение 10 мин. не будут выполняться какие-либо действия, веб-браузер автоматически переходит к странице входа в систему.
- Если установлена защита параметров от записи с помощью кода доступа, деактивировать эту защиту можно только с помощью этого кода доступа
 → ≅ 64.
 - Роль, под которой пользователь работает с системой в данный момент в веббраузере, обозначается в параметре Параметр Статус доступа. Путь навигации: Управление → Статус доступа

Сброс кода доступа

В случае утери пользовательского кода доступа можно сбросить его на заводскую установку. Для этого необходимо ввести код сброса. После этого можно будет вновь установить пользовательский код доступа.

Посредством веб-браузера, FieldCare, DeviceCare (через служебный интерфейс CDI-RJ45), цифровой шины

- Для получения кода сброса обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.
- 1. Перейдите к параметру параметр Сбросить код доступа (→ 🖺 158).
- 2. Введите код сброса.
 - Будет установлено заводское значение кода доступа 0000. Его можно изменить →


 163.

10.8.2 Защита от записи посредством переключателя защиты от

В отличие от защиты пользовательским кодом доступа, данная опция позволяет заблокировать для изменения все меню управления, кроме параметра **параметр** "Контрастность дисплея".

Значения параметров становятся доступными только для чтения, их изменение при этом невозможно (исключение – параметр параметр "Контрастность дисплея"):


- Посредством локального дисплея
- По протоколу PROFINET

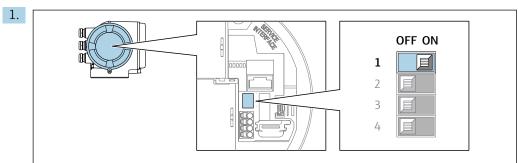

A0029630

Для активации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном электронном модуле в положение **ВКЛ**.

В параметре параметр Статус блокировки отображается опция Заблокировано Аппаратно → ☐ 166. Кроме того, на локальном дисплее в заголовке (в режиме навигации и представления значений) выводится символ ☐.

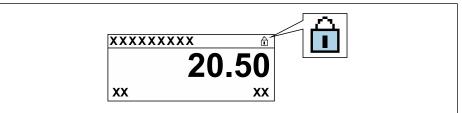

A0029425

- 2. Для деактивации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном электронном модуле в положение **ВЫКЛ** (заводская установка).
 - В параметре параметр Статус блокировки → В 166 ни одна из опций не отображается. Перед параметрами в заголовке локального дисплея (в режиме навигации и представления значений) исчезает символ .

11 Эксплуатация

11.1 Чтение статуса блокировки прибора

Активная защита от записи в приборе: параметр Статус блокировки

Управление → Статус блокировки

Функции параметра параметр "Статус блокировки"

Опции	Описание
Нет	Статус доступа, отображаемый в параметреПараметр Статус доступа применяется → 🖺 63. Отображается только на локальном дисплее.
Заблокировано Аппаратно	Отображается при активированном DIP-переключателе на главного электронного модуля. Доступ к параметрам для записи (например, с использованием локального дисплея или управляющей программы) заблокирован.
Заблокировано Временно	Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске и т.д.). После завершения внутренних процессов обработки параметры вновь становятся доступными для записи.

11.2 Изменение языка управления



Подробная информация:

- Настройка языка управления → 92
- Информация о языках управления, поддерживаемых измерительным прибором
 → 281

11.3 Настройка дисплея

Подробная информация:


- Основные параметры настройки локального дисплея → 🖺 124

11.4 Чтение измеренных значений

Подменю подменю **Измеренное значение**позволяет прочесть все измеренные значения.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение

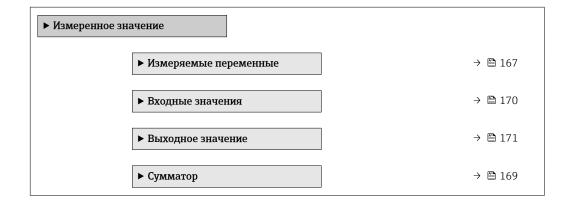


11.4.1 Подменю "Измеряемые переменные"

В менюПодменю **Измеряемые переменные** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждой переменной процесса.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Измеряемые переменные

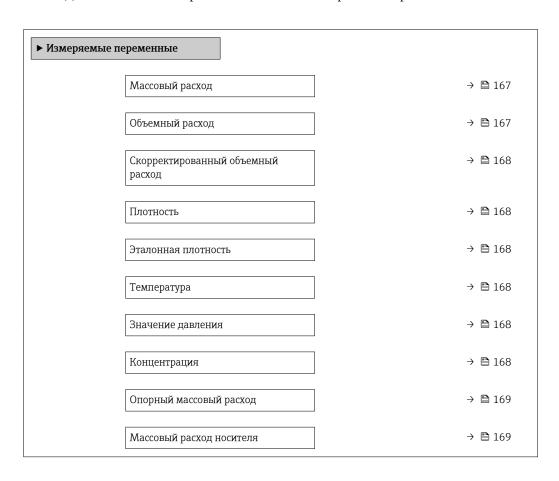

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Массовый расход	_	Отображение текущего измеренного значения массового расхода. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица массового расхода (→ 96).	Число с плавающей запятой со знаком
Объемный расход	-	Отображение текущего расчетного значения объемного расхода. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица объёмного расхода (→ 96).	Число с плавающей запятой со знаком

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Скорректированный объемный расход	-	Отображение текущего расчетного значения скорректированного объемного расхода.	Число с плавающей запятой со знаком
		Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Ед. откорректированного объёмного потока (→ 96).	
Плотность	-	Показывает текущую плотность. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единицы плотности (→ 96).	Число с плавающей запятой со знаком
Эталонная плотность	-	Отображение текущего расчетного значения приведенной плотности. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица измерения эталонной плотности (→ 🖺 96).	Число с плавающей запятой со знаком
Температура	-	Показывает измеряемую температуру. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единицы измерения температуры (→ 97).	Число с плавающей запятой со знаком
Значение давления	-	Отображение фиксированного или внешнего значения давления. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица давления (→ 97).	Число с плавающей запятой со знаком
Концентрация	Для следующего кода заказа: "Пакет прикладных программ", опция ED "Концентрация" Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Отображение текущего расчетного значения концентрации. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Ед. измер. концентрации.	Число с плавающей запятой со знаком


Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Опорный массовый расход	Выполнены следующие условия: код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED «Концентрация» выбрана опция опция WT-% или опция User conc. в параметре параметр Ед. измер. концентрации. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Отображение текущего измеренного значения массового расхода целевой жидкости. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица массового расхода (→ 96).	Число с плавающей запятой со знаком
Массовый расход носителя	Выполнены следующие условия: код заказа «Пакет прикладных программ», опция ED «Концентрация» выбрана опция опция WT-% или опция User conc. в параметре параметр Ед. измер. концентрации. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Отображение текущего измеренного значения массового расхода средыносителя. Зависимость Единица измерения задается в параметре параметр Единица массового расхода (→ 96).	Число с плавающей запятой со знаком

11.4.2 Сумматор

В меню подменю **Сумматор** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого сумматора.

Навигация

Меню "Диагностика" \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Сумматор 1 до n

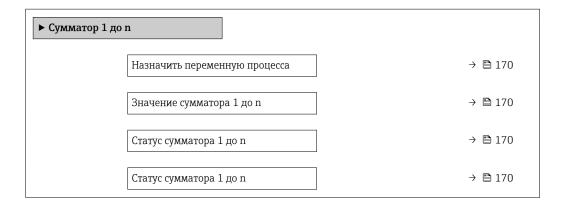


Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Назначить переменную процесса	_	Выбор переменной процесса для сумматора.	 Объемный расход Массовый расход Скорректированный объемный расход Общий массовый расход Массовый расход конденсата Расход энергии Разница теплоты 	Объемный расход
Значение сумматора 1 до n	В разделе параметр Назначить переменную процесса можно выбрать одну из следующих опций: Объемный расход Массовый расход Скорректированный объемный расход Общий массовый расход Массовый расход Расход энергии Разница теплоты	Отображение текущего значения показаний сумматора.	Число с плавающей запятой со знаком	0 m³
Статус сумматора 1 до п	-	Отображение текущего состояния сумматора.	Good Uncertain Bad	_
Статус сумматора 1 до п	В пункте параметр Target mode выбран параметр опция Auto .	Отображение текущего (в шестнадцатеричной форме) значения состояния сумматора.	0 до 0xFF	-

11.4.3 Подменю "Входные значения"

Меню подменю **Входные значения** дает систематизированную информацию об отдельных входных значениях.

Навигация

Меню "Диагностика" ightarrow Измеренное значение ightarrow Входные значения

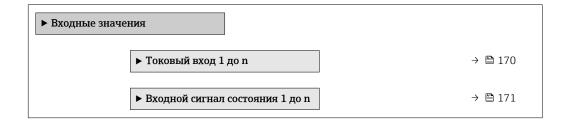


Входные значения на токовом входе

В меню подменю **Токовый вход 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого токового входа.

Навигация

Меню "Диагностика" \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Входные значения \rightarrow Токовый вход 1 до n

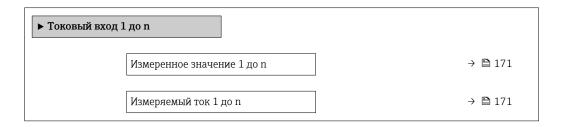

Обзор и краткое описание параметров


Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Измеренное значение 1 до n	Отображение значения на токовом входе.	Число с плавающей запятой со знаком
Измеряемый ток 1 до n	Отображение текущего значения на токовом входе.	0 до 22,5 мА

Входные значения на входе для сигнала состояния

В меню подменю **Входной сигнал состояния 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого входа для сигнала состояния.

Навигация

Меню "Диагностика" \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Входные значения \rightarrow Входной сигнал состояния 1 до n

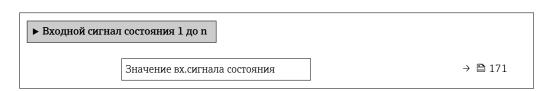

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Значение вх.сигнала состояния	Показывает текущий уровень входящего сигнала.	Высок.Низк.

11.4.4 Выходное значение

В меню подменю **Выходное значение** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" → Измеренное значение → Выходное значение






Выходные значения на токовом выходе

В меню подменю **Значение токового выхода** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого токового выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Выходное значение \rightarrow Значение токового выхода 1 до n

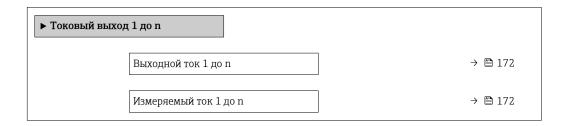

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Выходной ток 1	Отображение текущего расчетного значения тока для токового выхода.	3,59 до 22,5 мА
Измеряемый ток	Отображение текущего измеренного значения тока для токового выхода.	0 до 30 мА

Выходные значения для импульсного/частотного/релейного выхода

В меню подменю **Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого импульсного/частотного/релейного выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" \to Измеренное значение \to Выходное значение \to Выход частотно-импульсный перекл. 1 до n




Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Выходная частота 1 до n	В области параметр Режим работы выбран параметр опция Частотный .	Отображение текущего измеренного значения для частотного выхода.	0,0 до 12 500,0 Гц
Импульсный выход 1 до n	В пункте параметр Режим работы выбран параметр опция Импульсный .	Отображение текущей частоты импульсов на выходе.	Положительное число с плавающей запятой
Статус переключателя 1 до n	Выбрана опция опция Переключатель в параметре параметр Режим работы .	Отображение текущего состояния релейного выхода.	ОткрытоЗакрыто

Выходные значения для релейного выхода

В меню подменю **Релейный выход 1 до n** объединены все параметры, необходимые для отображения текущих измеренных значений для каждого релейного выхода.

Навигация

Меню "Диагностика" \rightarrow Измеренное значение \rightarrow Выходное значение \rightarrow Релейный выход 1 до n

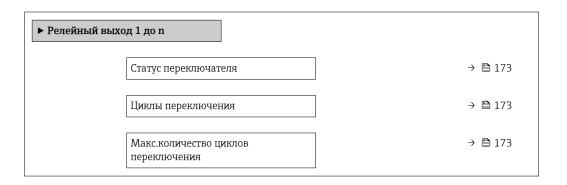

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя
Статус переключателя	Показывает текущие реле переключатель статус.	ОткрытоЗакрыто
Циклы переключения	Показывает количество всех выполненных циклов переключения.	Положительное целое число
Макс.количество циклов переключения	Показывает максимальное количество гарантированных циклов переключения.	Положительное целое число

11.5 Адаптация измерительного прибора к рабочим условиям процесса

Для этой цели используются следующие параметры:

- Базовые параметры настройки в меню меню Настройка (→ 93)
- Дополнительные настройки в меню подменю Расширенная настройка (→ 🖺 137)


11.6 Выполнение сброса сумматора

Сброс сумматоров выполняется в пункте подменю Управление:

- Управление сумматора
- Сбросить все сумматоры

Навигация

Меню "Управление" → Управление сумматором

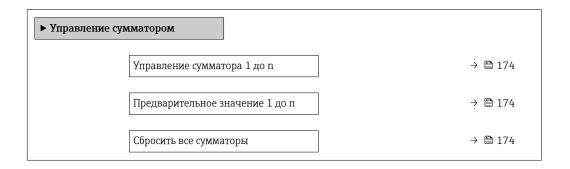

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем	Заводские настройки
Управление сумматора 1 до n	В пункте параметр Назначить переменную процесса раздела подменю Сумматор 1 до пвыбран один из следующих вариантов: Объемный расход Касовый расход Скорректированный объемный расход Попорный массовый расход Массовый расход Массовый расход Массовый расход	Контроль значения сумматора.	 Суммировать Сбросить + удерживать Предварительно задать + удерживать Сбросить + суммировать Предустановка + суммирование Удержание 	Суммировать
Предварительное значение 1 до n	В пункте параметр Назначить переменную процесса раздела подменю Сумматор 1 до пвыбран один из следующих вариантов: Объемный расход Кассовый расход Скорректированный объемный расход Опорный массовый расход Массовый расход Массовый расход	Задайте начальное значение для сумматора. Зависимость Единица измерения выбранной переменной процесса для сумматора устанавливается в параметр Сумматор единиц.	Число с плавающей запятой со знаком	Зависит от страны:
Сбросить все сумматоры	-	Сбросьте значения всех сумматоров на 0 и запустите.	ОтменаСбросить + суммировать	Отмена

видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

11.6.1 Функции параметра параметр "Управление сумматора"

Опции	Описание
Суммировать	Запуск или продолжение работы сумматора.
Сбросить + удерживать	Остановка процесса суммирования и сброс сумматора на 0.
Предварительно задать + удерживать	Остановка процесса суммирования и установка сумматора на определенное начальное значение из параметра параметр Предварительное значение .
Сбросить + суммировать	Сброс сумматора на 0 и перезапуск процесса суммирования.
Предустановка + суммирование	установка сумматора на определенное начальное значение из параметра параметр Предварительное значение и перезапуск процесса суммирования.
Удержание	Остановка сумматора.

11.6.2 Функции параметра параметр "Сбросить все сумматоры"

Опции	Описание
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.
Сбросить + суммировать	Сброс всех сумматоров на 0 и перезапуск процесса суммирования. При этом все ранее просуммированные значения расхода удаляются.

11.7 Просмотр журналов данных

Обязательное условие - активированный в приборе пакет прикладных программ Расширенный HistoROM (заказывается отдельно; необходим для отображения функции подменю Регистрация данных). В этом меню содержатся все параметры, связанные с историей измерения величины.



Регистрация данных также доступна в следующих средствах:

- Инструментальное средство для управления парком приборов FieldCare → ■ 75.
- Веб-браузер

Диапазон функций

- Хранение до 1000 измеренных значений
- 4 канала регистрации
- Настраиваемый интервал регистрации данных
- Просмотр изменений измеренного значения для каждого канала регистрации в виде графика

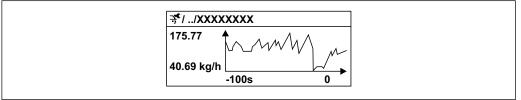


График изменений измеренного значения

- Ось х: в зависимости от выбранного количества каналов отображается от 250 до 1000 измеренных значений переменной процесса.
- Ось у: отображается приблизительная шкала измеренных значений, которая постоянно адаптируется соответственно выполняемому в данный момент измерению.
- В случае изменения продолжительности интервала регистрации или присвоения переменных процесса каналам содержимое журнала данных удаляется.

Навигация Меню "Диагностика" → Регистрация данных

▶ Регистраці	ия данных	
	Назначить канал 1	→ 🖺 177
	Назначить канал 2	→ 🖺 178
	Назначить канал 3	→ 🗎 178
	Назначить канал 4	→ 🖺 178
	Интервал регистрации данных	→ 🖺 178
	Очистить данные архива	→ 🖺 178
	Регистрация данных измерения	→ 🖺 179
	Задержка авторизации	→ 🖺 179
	Контроль регистрации данных	→ 🖺 179
	Статус регистрации данных	→ 🖺 179
	Продолжительность записи	→ 🖺 179
	▶ Показать канал 1	
	▶ Показать канал 2	
	▶ Показать канал 3	
	▶ Показать канал 4	

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Назначить канал 1	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Назначить переменную процесса для канала архивирования.	 Выключено Массовый расход Объемный расход Скорректированный расход Опорный массовый расход носителя* Тarget volume flow Carrier volume flow Target corrected volume flow Плотность Эталонная плотность Reference density alternative GSV flow GSV flow alternative NSV flow walternative S&W volume flow Water cut Oil density Water density Oil corrected volume flow Water cut Oil colume flow Water cut Oil colume flow Water density Oil mass flow Water density Oil corrected volume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Water corrected volume flow Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Кинематическая вязкость Динамическая вязкость Кинематическая вязкость Температура рабочей трубы Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура электроники Частота колебаний 0 Частота колебаний 1 Амплитуда колебаний Колебаний Частота колебаний Частота колебаний Частота колебаний Частота колебаний Частота колебаний 	Выключено

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
			Амплитуда колебаний 1 Колебания частоты 0 Колебания частоты 1 Демпфирование колебаний 0 Демпфирование колебаний 1 Флуктуация затухания колебаний 0 Флуктуация затухания колебаний 1 асимметрия сигнала Ток возбудителя 0 Ток возбудителя 1 HBSI Токовый выход 1 Tоковый выход 2 Tоковый выход 3 Давление	
Назначить канал 2	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Присвоение переменной процесса каналу регистрации.	Список выбора см. в параметре параметр Назначить канал 1 (→ 🗎 177)	Выключено
Назначить канал 3	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Присвоение переменной процесса каналу регистрации.	Список выбора см. в параметре параметр Назначить канал 1 (→ 🖺 177)	Выключено
Назначить канал 4	Имеется пакет прикладных программ Расширенный Historom. Активированные программные опции отображаются в параметре параметр Обзор опций ПО.	Присвоение переменной процесса каналу регистрации.	Список выбора см. в параметре параметр Назначить канал 1 (→ 177)	Выключено
Интервал регистрации данных	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM.	Определение интервала регистрации данных. Это значение определяет временной интервал между отдельными точками данных в памяти.	0,1 до 3 600,0 с	1,0 с
Очистить данные архива	Имеется пакет прикладных программ Расширенный HistoROM .	Удаление всех данных регистрации.	ОтменаОчистить данные	Отмена

Параметр	Требование	Описание	Выбор / Ввод данных пользователем / Интерфейс пользователя	Заводские настройки
Регистрация данных измерения	-	Выбор метода регистрации данных.	ПерезаписьНет перезаписи	Перезапись
Задержка авторизации	В области параметр Регистрация данных измерениявыбран параметр опция Нет перезаписи.	Ввод времени задержки для регистрации измеренных значений.	0 до 999 ч	0 ч
Контроль регистрации данных	В области параметр Регистрация данных измерениявыбран параметр опция Нет перезаписи.	Запуск и остановка регистрации измеренных значений.	нетУдалить + запуститьОстанов	нет
Статус регистрации данных	В области параметр Регистрация данных измерениявыбран параметр опция Нет перезаписи.	Отображение состояния регистрации измеренных значений.	ГотовоОтложить активациюАктивноОстановлено	Готово
Продолжительность записи	В области параметр Регистрация данных измерениявыбран параметр опция Нет перезаписи.	Отображение общего времени регистрации.	Положительное число с плавающей запятой	0 с

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

12 Диагностика и устранение неисправностей

12.1 Поиск и устранение общих неисправностей

Для местного дисплея

Ошибка	Возможные причины	Решение
Местный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Напряжение питания не соответствует номиналу, указанному на заводской табличке прибора.	Примените правильное напряжение питания .
Местный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Неверная полярность.	Измените полярность.
Местный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Отсутствует контакт между соединительными кабелями и клеммами.	Проверьте подключение кабелей и исправьте его при необходимости.
Местный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Клеммы неправильно подключены к электронному модулю ввода/вывода. Клеммы неправильно подключены к главному электронному блоку.	Проверьте клеммы.
Местный дисплей не работает, отсутствуют выходные сигналы	Электронный модуль ввода/ вывода неисправен. Главный электронный блок неисправен.	Закажите запасную часть → 🖺 252.
Местный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Изображение на дисплее слишком яркое или темное.	 Увеличьте яркость дисплея одновременным нажатием ± + E. Уменьшите яркость дисплея одновременным нажатием □ + E.
Местный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Кабель дисплея подключен неправильно.	Правильно вставьте разъемы в главный электронный блок и дисплей.
Местный дисплей не горит, но выходной сигнал находится в пределах допустимого диапазона	Дисплей неисправен.	Закажите запасную часть → 🖺 252.
Подсветка местного дисплея имеет красный цвет	Возникло диагностическое событие с аварийным сигналом.	Примите требуемые меры по устранению
Текст на местном дисплее отображается на иностранном языке и непонятен.	Выбран неправильный язык управления.	1. Нажмите □ + 🛨 и удерживайте кнопки в течение 2 с («основной экран»). 2. Нажмите □. 3. Установите требуемый язык в параметре параметр Display language (→ 🗎 152).
Сообщение на местном дисплее: «Ошибка связи»; «Проверьте электронную часть».	Прерван обмен данными между дисплеем и электронной частью.	 Проверьте кабель и разъем между главным электронным блоком и дисплеем. Закажите запасную часть →

Для выходных сигналов

Ошибка	Возможные причины	Решение
Выходной сигнал находится вне допустимого диапазона	Главный электронный модуль неисправен.	Закажите запасную часть → 🖺 252.
На локальном дисплее прибора отображается корректное значение, но выходной сигнал ошибочен, хотя и находится в пределах допустимого диапазона.	Ошибка настройки	Проверьте и исправьте настройку параметра.
Прибор неправильно измеряет величину.	Ошибка настройки или работа прибора вне области применения.	1. Проверьте и исправьте настройку параметра. 2. Обеспечьте соблюдение предельных значений, приведенных в разделе «Технические данные».

Для доступа

Ошибка	Возможные причины	Решение
Отсутствует доступ к параметрам для записи	Активирована аппаратная защита от записи.	Установите переключатель защиты от записи на главном электронном блоке в положение ВЫКЛ. → 164.
Отсутствует доступ к параметрам для записи	Данному уровню доступа присвоены ограниченные полномочия.	1. Проверьте уровень доступа → 🗎 63. 2. Введите правильный пользовательский код доступа → 🖺 64.
Нет связи по протоколу PROFINET	Неправильное подключение кабеля шины PROFINET.	Проверьте назначение клемм → 🖺 36.
Нет связи по протоколу PROFINET	Неправильное подключение разъема прибора.	Проверьте назначение клемм в разъеме .
Нет связи с веб-сервером	Веб-сервер деактивирован.	По программному обеспечению FieldCare или DeviceCare проверьте, подключен ли вебсервер измерительного прибора, и подключите его в случае необходимости→ 71.
	Неправильно настроен интерфейс Ethernet на компьютере.	1. Проверьте настройки интернетпротокола (TCP/IP) → 🖺 67. 2. Проверьте сетевые настройки совместно с IT-специалистом.
Нет связи с веб-сервером	 Неправильный IP-адрес. IP-адрес неизвестен. 	1. При аппаратной настройке адреса: откройте преобразователь и проверьте настройку IP-адреса (последний октет). 2. Проверьте IP-адрес измерительного прибора совместно с администратором сети. 3. Если IP-адрес неизвестен, установите DIP-переключатель № 10 в положение «Вкл.», перезапустите прибор и введите заводской IP-адрес 192.168.1.212.

Ошибка	Возможные причины	Решение	
	В веб-браузере активирован параметр «Использовать проксисервер для локальной сети».	Выключите использование прокси-сервера в параметрах веббраузера компьютера. На примере MS Internet Explorer: 1. В разделе Панель управления откройте Свойства браузера; 2. Перейдите на вкладку Подключения и щелкните Настройка сети; 3. В окне Настройка сети выключите использование прокси-сервера и нажмите ОК для подтверждения.	
	Используются другие сетевые соединения помимо активного соединения с измерительным прибором.	 Убедитесь, что на компьютере не установлены никакие другие сетевые соединения (в том числе WLAN) и закройте другие программы с сетевым доступом к компьютеру. При использовании докстанции для ноутбуков убедитесь, что нет активных сетевых подключений к другим сетям. 	
Нет связи с веб-сервером	Неверные параметры доступа к WLAN.	 Проверьте состояние сети WLAN. Подключитесь к прибору заново, используя данные для доступа к WLAN. Убедитесь, что на измерительном приборе и управляющем устройстве активирован доступ к WLAN . 	
	Связь по WLAN отсутствует.	-	
Нет связи с веб-сервером, FieldCare или DeviceCare	Сеть WLAN недоступна.	 Проверьте, принимается ли сигнал WLAN: светодиодный индикатор на дисплее должен гореть синим цветом. Проверьте, включено ли WLAN-соединение: светодиодный индикатор на дисплее должен мигать синим цветом. Активируйте прибор. 	
Сетевое соединение отсутствует или нестабильно	Слабый сигнал сети WLAN.	 Управляющее устройство находится за пределами зоны приема: проверьте состояние сети на управляющем устройстве. Для улучшения качества работы сети используйте внешнюю антенну WLAN. 	
	Параллельная работа соединений WLAN и Ethernet.	 Проверьте сетевые настройки. Временно включите только WLAN в качестве единственного интерфейса. 	
Веб-браузер «завис», работа невозможна	Идет передача данных.	Дождитесь окончания передачи данных или завершения текущей операции.	
	Соединение прервано.	1. Проверьте подключение кабелей и источника питания. 2. Обновите страницу веббраузера, при необходимости перезапустите его.	

Ошибка	Возможные причины	Решение	
Содержание на странице веб- браузера неполное или трудночитаемое	Используется неоптимальная версия веб-браузера.	1. Используйте подходящую версию веб-браузера . 2. Выполните очистку кэша веб-браузера и перезапустите веб-браузер.	
	Неподходящие настройки вида.	Измените размер шрифта/ соотношение сторон в веб- браузере.	
Отсутствие или неполное отображение содержания в веб- браузере	 Не активирована поддержка JavaScript. Невозможно активировать JavaScript. 	1. Активируйте JavaScript. 2. Введите http://XXX.XXX.XXX/basic.html в качестве IP-адреса.	
Управление с помощью FieldCare или DeviceCare посредством сервисного интерфейса CDI-RJ45 (порт 8000)	Сетевой экран на компьютере или в сети препятствует установлению связи.	В зависимости от параметров сетевого экрана, используемого на компьютере или в сети, для обеспечения доступа FieldCare/ DeviceCare может потребоваться его настройка или деактивация.	
Установка программного обеспечения прибора с помощью FieldCare или посредством сервисного интерфейса CDI-RJ45 (порт 8000 или порты TFTP)	Сетевой экран на компьютере или в сети препятствует установлению связи.	В зависимости от параметров сетевого экрана, используемого на компьютере или в сети, для обеспечения доступа FieldCare/ DeviceCare может потребоваться его настройка или деактивация.	


Для интеграции системы

Ошибка	Возможные причины	Решение
Название прибора отображается неверно и содержит кодировку.	В систему автоматизации введено название прибора, содержащего один или более символов нижнего подчеркивания.	Введите правильное название прибора (без нижних подчеркиваний) через систему автоматизации.

12.2 Диагностическая информация, отображаемая на светодиодных индикаторах

Преобразователь 12.2.1

Светодиодные индикаторы на преобразователе дают информацию о состоянии прибора.

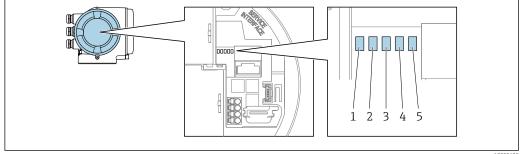


- 1 Сетевое напряжение
- Состояние прибора
- 3 Мигание/состояние сети
- Порт 1 активен: PROFINET
- Порт 2 активен: PROFINET и сервисный интерфейс (CDI)

Светодиод		Цвет	Значение
1	Сетевое напряжение	Выкл.	Сетевое напряжение отсутствует или слишком низкое
		Зеленый	Нормальное сетевое напряжение
2	Состояние прибора	Выкл.	Ошибка встроенного ПО
		Зеленый	Прибор находится в нормальном рабочем состоянии
		Мигающий зеленый	Прибор не настроен
		Мигающий красный	Произошло диагностическое событие прибора, соответствующе поведению диагностики «Предупреждение»
		Красный	Произошло диагностическое событие, соответствующе поведению диагностики «Тревога»
		Мигающий красный/ зеленый	Прибор перезапускается
3	Мигание/	Зеленый	Активен циклический обмен данными
	состояние сети	Мигающий зеленый	Получен запрос от автоматизированной системы: частота мигания: 1 Гц (функциональность мигания: 500 мс вкл., 500 мс выкл.) Циклический обмен данными не активен, IP-адрес отсутствует: частота мигания: 3 Гц
		Красный	IP-адрес имеется, но отсутствует подключение к автоматизированной системе
		Мигающий красный	Циклический обмен данными был активен, но подключение было нарушено: частота мигания: 3 Гц
4	Порт 1 активен:	Выкл.	Не подключен или не установлено соединение
	PROFINET	Белый	Подключен, соединение установлено
		Мигающий белый	Связь не активна
5	Порт 2 активен:	Выкл.	Не подключен или не установлено соединение
	PROFINET и сервисный интерфейс	Желтый	Подключен, соединение установлено
	(CDI)	Мигающий желтый	Связь не активна

12.3 Диагностическая информация на локальном дисплее

12.3.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией рабочих параметров.

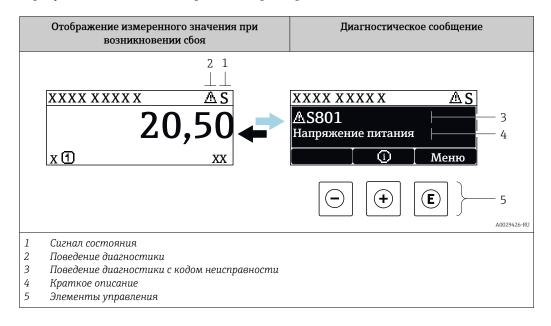

Если в очереди на отображение одновременно присутствуют два или более диагностических события, выводится только сообщение с максимальным приоритетом.

- Прочие диагностические события, находящиеся в очереди, можно просмотреть в меню меню **Диагностика**:
 - С помощью параметра

Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

1 Сигналы состояния классифицируются в соответствии со стандартом VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107: F = сбой, C = проверка функционирования, S = выход за пределы спецификации, M = запрос на техническое обслуживание

Символ	Значение
F	Сбой Произошла ошибка устройства. Измеренное значение недействительно.
С	Функциональная проверка Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).

Символ	Значение
S	Выход за пределы спецификации Прибор используется: За пределами технических спецификаций (например, вне допустимых пределов рабочей температуры)
М	Требуется техническое обслуживание Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Поведение диагностики

Символ	Значение
8	 Аварийный сигнал Измерение прервано. Выходные сигналы и сумматоры принимают состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение.
Δ	Предупреждение Измерение возобновляется. Это событие не влияет на выходные сигналы и сумматоры. Выдается диагностическое сообщение.

Диагностическая информация

сбой можно идентифицировать по диагностической информации. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностической информацией на локальном дисплее отображается символ, указывающий на поведение диагностики.

Элементы управления

Ключ	Значение
+	Кнопка "плюс" В меню, подменю
(E)	Открытие сообщения с рекомендациями по устранению проблем. Кнопка «Enter» В меню, подменю
	Открытие меню управления.

XXXXXXXX XXXXXXXX ΔS **NS801** Іапряжение питания X(1)1. Перечень диаг. сообщений 🛕 S Диагностика 1 Диагностика 2 Диагностика 3 2. (E) Напряжение питания (ID:203) **△S801** 0д00ч02мин25с Увеличьте напряжение питания $| \ominus | + | \oplus |$ 3.

12.3.2 Вызов мер по устранению ошибок

A0029431-R

- 🖻 26 🛮 Сообщение с описанием мер по устранению ошибок
- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Идентификатор обслуживания
- 4 Поведение диагностики с кодом неисправности
- 5 Время события
- 6 Меры по устранению ошибок
- 1. Пользователь просматривает диагностическое сообщение. Нажмите \pm (символ \oplus).
 - ▶ Открывается подменю Перечень сообщений диагностики.
- **2.** Выберите требуемое диагностическое событие кнопками \pm или \Box и нажмите кнопку \Box .
 - └ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет открыто.
- 3. Нажмите □ + ± одновременно.
 - └ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.


Пользователь находится в меню меню **Диагностика** на записи диагностического события, например, в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** или параметр **Предыдущее диагн. сообщение**.

- 1. Нажмите 🗉.
 - □ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
- 2. Нажмите = + ± одновременно.
 - ▶ Сообщение с описанием мер по устранению ситуации будет закрыто.

12.4 Диагностическая информация в веб-браузере

12.4.1 Диагностические опции

Любые сбои, обнаруженные измерительным прибором, отображаются в веб-браузере на начальной странице после входа пользователя в систему.

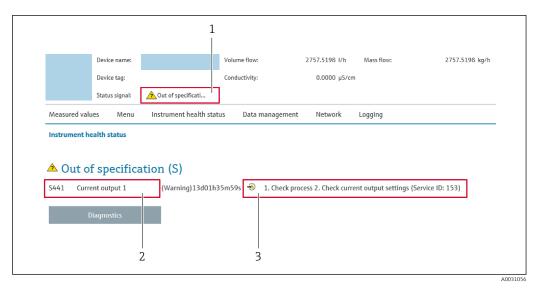

- 1 Строка состояния с сигналом состояния
- 2 Диагностическая информация → 🖺 186;
- 3 Информация по устранению с идентификатором обслуживания
- **П** Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в разделе меню **Диагностика**:
 - С помощью параметра

Сигналы состояния

Сигналы состояния содержат информацию о состоянии и надежности прибора по категориям, характеризующим причины появления диагностической информации (диагностическое событие).

Символ	Значение
8	Сбой Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
V	Функциональная проверка Прибор находится в сервисном режиме (например, в процессе моделирования).
<u>^</u>	Выход за пределы спецификации Прибор используется: За пределами технических спецификаций (например, вне допустимых пределов рабочей температуры)
&	Требуется техническое обслуживание Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение действительно.

1 Сигналы состояния классифицируются в соответствии с требованиями VDI/VDE 2650 и рекомендацией NAMUR NE 107.


12.4.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы. Эти меры отображаются красным цветом вместе с диагностическим событием и соответствующей диагностической информацией.

12.5 Диагностическая информация в DeviceCare или FieldCare

12.5.1 Диагностические опции

Информация о любых сбоях, обнаруженных измерительным прибором, отображается на начальной странице управляющей программы после установления соединения.

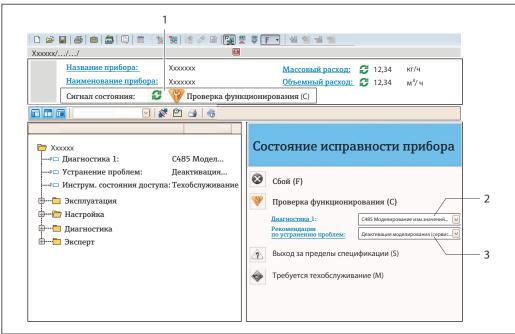

A0021799-RU

- 1 Строка состояния с сигналом состояния → 🖺 185
- 2 Диагностическая информация → 🖺 186
- 3 Информация по устранению с идентификатором обслуживания
- **П** Кроме того, произошедшие диагностические события можно просмотреть в разделе меню **Диагностика**:
 - С помощью параметра

Диагностическая информация

сбой можно идентифицировать по диагностической информации. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностической информацией на локальном дисплее отображается символ, указывающий на поведение диагностики.

12.5.2 Просмотр рекомендаций по устранению проблем

Предоставление информации по устранению проблем для каждого диагностического события, что позволяет быстро разрешать эти проблемы:

- На начальной странице
 Информация по устранению отображается в отдельном поле под диагностической информацией.
- В менюменю Диагностика
 Информацию по устранению можно отобразить в рабочей области пользовательского интерфейса.

Пользователь находится в разделе меню Диагностика.

- 1. Откройте требуемый параметр.
- 2. В правой стороне рабочей области наведите курсор мыши на параметр.
 - ┕ Появится информация с мерами по устранению диагностического события.

12.6 Адаптация диагностической информации

12.6.1 Адаптация поведения диагностики

Каждой диагностической информации на заводе присваивается определенное поведение диагностики. Для некоторых диагностических событий это присвоенное поведение может быть изменено пользователем через подменю подменю **Характер** диагностики.

 \exists ксперт \Rightarrow Система \Rightarrow Проведение диагностики \Rightarrow Характер диагностики


Доступные типы поведения диагностики

Можно присвоить следующие типы поведения диагностики:

Поведение диагностики	Описание
Тревога	Прибор останавливает измерение. Сумматоры переводятся в определенное для аварийной ситуации состояние. Выдается диагностическое сообщение.
Предупреждение	Измерение продолжается. Влияние на измеренное значение, выводимое посредством PROFINET, и на сумматоры отсутствует. Выдается диагностическое сообщение.
Ввод только журнала событий	Измерение продолжается. Диагностическое сообщение отображается только в разделе подменю Журнал событий (подменю Список событий) и не выводится на дисплей попеременно с рабочими значениями.
Выключено	Диагностическое событие игнорируется, диагностическое сообщение не создается и не регистрируется.

Отображение состояния измеренного значения

Если для модулей с входными данными (например, модуль аналоговых входов, цифровых входов, сумматора и Heartbeat) сконфигурирована циклическая передача данных, то состоянию измеренного значения присваивается код в соответствии со спецификацией профиля PROFIBUS PA 3.02, и оно передается вместе с измеренным значением в контроллер PROFINET IO в байте состояния. Байт состояния разделен на три сегмента: качество, субстатус качества и лимиты.

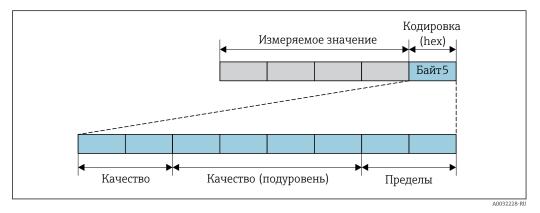

🖪 27 Структура байта состояния

Содержание байта состояния зависит от сконфигурированного отказоустойчивого режима в конкретном функциональном блоке. В зависимости от того, какой отказоустойчивый режим сконфигурирован, информация о состоянии в соответствии со спецификацией профиля PROFIBUS PA 3.02 передается в контроллер PROFINET посредством байта состояния. Два бита сегмента пределов всегда имеют значение 0.

Поддерживаемая информация о состоянии

Состояние	Кодировка (шестнадцатеричная)
НЕРАБОЧЕЕ – аварийный сигнал о необходимости технического обслуживания	0x24
НЕРАБОЧЕЕ – относительно процесса	0x28
НЕРАБОЧЕЕ – функциональная проверка	0x3C
НЕИЗВЕСТНО – исходное значение	0x4F
НЕИЗВЕСТНО – требуется техническое обслуживание	0x68
НЕИЗВЕСТНО – относительно процесса	0x78
РАБОЧЕЕ – ОК	0x80
РАБОЧЕЕ – требуется техническое обслуживание	0xA8
РАБОЧЕЕ – функциональная проверка	0xBC

Определение состояния измеренного значения и состояния прибора посредством поведения диагностики

Присвоение поведения диагностики влияет на состояние измеренного значения и состояние прибора для диагностической информации. Состояние измеренного значения и состояние прибора зависят от выбора поведения диагностики и группы хранения диагностической информации. Состояние измеренного значения и состояние прибора фиксировано присвоены определенному поведению диагностики и не могут быть изменены отдельно.

Диагностическая информация группируется следующим образом:

- Диагностическая информация о сенсоре: номер диагностики 000...199 → 🖺 191
- Диагностическая информация об электронном модуле: номер диагностики 200...399 → № 192
- Диагностическая информация о конфигурации: номер диагностики 400...599
 →
 □ 192

В зависимости от группы, в которой хранится диагностическая информация, каждому конкретному поведению диагностики фиксированно присваивается следующее состояние измеренного значения и состояние прибора:

Диагностическая информация о датчике: номер диагностики 000 ... 199

Поведение	Состояние измеренного значения (фиксированное присвоение)				Диагностика	
диагностики (настраиваемое)	Качество	Качество Субсостояние	Кодировка (в 16-ричной форме)	Категория (NE107)	прибора (фиксированное присвоение)	
Аварийный сигнал	BAD	Техобслуживан ие (аварийный сигнал)	0x24	F (Сбой)	Техобслуживание (аварийный сигнал)	
Предупреждение	GOOD (Норма)	Техобслуживан ие (запрошено)	0xA8	М (Техобслужива ние)	Техобслуживание (запрошено)	

Поведение	Состояние измеренного значения (фиксированное присвоение)				Диагностика
диагностики (настраиваемое)	Качество	Качество Субсостояние	Кодировка (в 16-ричной форме)	Категория (NE107)	прибора (фиксированное присвоение)
Только запись в журнале	GOOD (Hopma)	OK	0x80	-	-
Выкл.	(порма)				

Диагностическая информация об электронном модуле: номер диагностики 200...399

Поведение	Состояние измеренного значения (фиксированное присвоение)				Диагностика прибора
диагностики (настраиваемое)	Качество	Качество Субсостояние	Кодировка (в 16-ричной форме)	Категория (NE107)	приоора (фиксированное присвоение)
Аварийный сигнал		Техобслуживан		1	T. C
Предупреждение	BAD	ие (аварийный сигнал)	0x24	F (Сбой)	Техобслуживание (аварийный сигнал)
Только запись в журнале	GOOD (Норма)	OK	0x80	-	-
Выкл.	(Порма)				

Диагностическая информация о конфигурации: номер диагностики 400...599

Поведение	Состояние измеренного значения (фиксированное присвоение)				Диагностика прибора
диагностики (настраиваемое)	Качество	Качество Субсостояние	Кодировка (в 16-ричной форме)	Категория (NE107)	присора (фиксированное присвоение)
Аварийный сигнал	BAD	Процесс (принадлежнос ть)	0x28	F (Сбой)	Недопустимое условие процесса
Предупреждение	UNCERTA IN	Процесс (принадлежнос ть)	0x78	S (Выход за пределы спецификации)	Недопустимое условие процесса
Только запись в журнале	GOOD - (Норма)	OK	0x80	-	-
Выкл.					

Диагностическая информация о процессе: номер диагностики 800...999

Поведение	Состоя	ние измеренного при	Диагностика прибора		
диагностики (настраиваемое)	Качество	Качество Субсостояние	Кодировка (в 16-ричной форме)	Категория (NE107)	приобра (фиксированное присвоение)
Аварийный сигнал	BAD	Процесс (принадлежнос ть)	0x28	F (Сбой)	Недопустимое условие процесса
Предупреждение	UNCERTA IN	Процесс (принадлежнос ть)	0x78	S (Выход за пределы спецификации)	Недопустимое условие процесса
Только запись в журнале Выкл.	GOOD · (Норма)	OK	0x80	-	-

12.7 Обзор диагностической информации

- Если в данном измерительном приборе используются несколько пакетов прикладных программ, объем диагностической информации и количество задействованных измеряемых величин увеличивается.
- Для некоторых объектов диагностической информации можно изменить поведение диагностики. Изменение диагностической информации → 🖺 190

12.7.1 Диагностика датчика

	Диагностическая	информация	Действия по восстановлению	
Nº	Краткий текст			
022	Неисправность датчика темпера	атуры	1. Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM)	
	Состояние измеряемой перемо	енной	2. Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором преобразователем	И
	Quality Bad 3	3. Замените сенсор		
	Quality substatus M	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	х24 до 0х27		
	Сигнал статуса F			
	Характеристики A диагностики	larm		
	Зависимые измеряемые переменные			
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Temneparypa paбoчей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Koнцентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Оil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники сене GSV flow GSV flow alternative		Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компе Кинематическая вязкость с темп. з й Температура й Статус Объемный расход Ость Oil volume flow Water volume flow Water cut	нсацией

	Диагностическая	н информация	Де	ействия по восстановлению
Nº	Краткий текст			
046	Превышены предельные значе	ения сенсора	1. Проверьте датчик	
			2. Проверьте условия	процесса
	Quality	Good		
	Quality substatus (Ok		
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		
	Сигнал статуса	S		
	Характеристики \(\)\ диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые переменные			
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Teмпература рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Koнцентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Teмпература электроники се GSV flow GSV flow	 NSV flow NSV flow alternat Внешнее давлен Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебан Частота колебан S&W volume flow Эталонная плоте ehcopa (ISEM) Reference density 	ive ие ий ий пость alternative ный объемный расход	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая	информация	Действия по восстановлению	
Nº	Краткий текст			
062	Сбой соединения сенсора		1. Проверьте или замените электр. блок сенсора (ISEM)	
	Состояние измеряемой переменной		2. Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем	
	Quality		3. Замените сенсор	
	Quality substatus A	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		
	Сигнал статуса F	7		
	Характеристики диагностики А	Alarm		
	Зависимые измеряемые пере	еменные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники селеба GSV flow GSV flow alternative 	 Кинематическая Maccoвый расхо, Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alterna: Внешнее давлен Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебан Частота колебан S&W volume flow Эталонная плотн нсора (ISEM) Reference density Скорректирован Oil corrected volu 	 Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход tive Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсаци Кинематическая вязкость с темп. компенсаци Кинематическая вязкость с темп. компенсаци Температура Ий Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water volume flow Water cut 	

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	2 Краткий текст		
063	Неиспр.ток возбудителя		1. Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM)
	Состояние измеряемой переменной		2. Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем
	Quality	Bad	3. Замените сенсор
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний Кинематическая в кинематическая в массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники сенсора (ISEM) GSV flow alternative Детота колебаний Замическая вязкость Температура электроники сенсора (ISEM) Reference density Reference density 		© Oil corrected volume flow Water corrected volume flow Oпорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход й Оil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
082	Хранение данных Состояние измеряемой переменной		1. Проверьте подключение модуля
			2. Обратитесь в сервисный отдел
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Temneparypa paбочей труб: ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебания ■ Демпфирование колебания ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники	Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давлени Ток возбудителя Tok возбудителя Uacroта колебани Vacrota колебани S&W volume flow Эталонная плотно	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая	информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
083	Содержимое памяти		1. Перезагрузите прибор
	Состояние измеряемой переменной		2. Восстановите рез.копию HistoROM S-DAT (параметр 'Сброс параметров прибора')
	Quality	Bad	3. Замените HistoROM S-DAT
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса F	7	
	Характеристики <i>А</i> диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники се 	 NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a 	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	
No	Краткий текст			
L40	Асимметричный сигнал сенсора Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		1. Проверьте или замените электр.блок сенсора (ISEM)	
			2. Если применимо: проверьте соед. кабель между сенсором и преобразователем	
	Quality	Good	3. Замените сенсор	
	Quality substatus	Ok		
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		
	Сигнал статуса	S		
	Характеристики диагностики	Alarm		
	Зависимые измеряемые пе	ременные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубо Target corrected volume flow Саrrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники 	Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя	• Флуктуация затухания колебаний • Флуктуация затухания колебаний • Колебания частоты • Колебания частоты • Опорный массовый расход • Carrier volume flow • Тarget volume flow • Динамическая вязк. с темп. компенсацией • Кинематическая вязкость с темп. компенс. • Температура й • Статус й • Объемный расход • Oil volume flow • Water volume flow • Water cut	

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая	н информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
144	Слишком большая ошибка изме	ерения	1. Проверьте или замените сенсор
	Состояние измеряемой перем	иенной [заводские] ¹⁾	2. Проверьте условия процесса
	Quality	Good	
	Quality substatus C	Ok	
	Coding (hex)	Ох80 до 0х83	
	Сигнал статуса F	F	
	Характеристики <i>А</i> диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники се GSV flow GSV flow alternative 	 NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно encopa (ISEM) Reference density 	Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход ive Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Ий Температура Ий Статус Объемный расход Ocть alternative Water volume flow Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

200

12.7.2 Диагностика электроники

	Диагностическа	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	ткий текст	
201	Поломка прибора		1. Перезапустите прибор
	Состояние измеряемой пере	еменной	2. Обратитесь в сервисную службу
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные	ременные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей труби ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники	ы Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оil volume flow Water volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая информация			Де	йствия по восстановлению
Nº	Краткий текст				
242	Несовместимое программное	Несовместимое программное обеспечение		1. Проверьте програм	
	Состояние измеряемой пере	еменной		7 2. Перепрограммируи	те или замените основной электронный модуль
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance ala	arm		
	Coding (hex)	0х24 до 0х27			
	Сигнал статуса	F			
	Характеристики диагностики	Alarm			
	Зависимые измеряемые переменные				
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Temneparypa paбочей трубя Target corrected volume flow Сагтіег corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники 	SI V W	GSV flow GSV flow alternativ Kинематическая в Maccoвый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Частота колебания Частота колебания S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a Cкорректировання	ve e й й	 Oil corrected volume flow Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Сопорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая	информация	Дейс	твия по восстановлению
Nº	Краткий текст			
252	Несовместимые модули		1. Проверье эл. модули	
	Состояние измеряемой перем	иенной	2. Замените эл. модули	
	Quality	Bad		
	Quality substatus A	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		
	Сигнал статуса F	7		
	Характеристики <i>А</i>	Alarm		
	Зависимые измеряемые пере	исимые измеряемые переменные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники сел 	GSV flow GSV flow alternativ Кинематическая в Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно Reference density а нсора (ISEM)	e язкость re e i i i cть llternative	 Oil corrected volume flow Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Тагдеt volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	ткий текст	
252	Несовместимые модули		Check if correct electronic modul is plugged
	Состояние измеряемой переменной		2. Replace electronic module
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
Coding (hex)	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей труб Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность 	 Кинематическая в Массовый расход НВSI Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани Эталонная плотно 	гроники сенсора (ISEM) Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению				
Nº	Кра	ткий текст					
262	Сбой соединения электроник	и сенсора	1. Проверьте или замените соед.кабель между электр.блоком сенсора				
	Состояние измеряемой пер	еменной	(ISEM) и модулем электроники 2. Проверьте или замените ISEM или модуль электроники				
	Quality	Bad					
	Quality substatus	Maintenance alarm					
	Coding (hex)	0х24 до 0х27					
	Сигнал статуса	F					
	Характеристики диагностики	Alarm					
	Зависимые измеряемые пе	Зависимые измеряемые переменные					
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей труб Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебани Демпфирование колебани Плотность 	 Кинематическая в Массовый расход НВSI Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани Эталонная плотно 	троники сенсора (ISEM) Флуктуация затухания колебаний кязкость Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход				

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
270	Неисправен главыный модул	ть электроник и	Замените главный электронный модуль
	Состояние измеряемой пер	еменной	
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Teмпература рабочей труб Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебания Демпфирование колебания Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники	 Dil mass flow Water mass flow Water mass flow WBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя й Ток возбудителя й Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density 	### Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water volume flow

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
271	Неисправен главыный модул	ъ электроники	1. Перезапустите прибор
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Замените главный модуль электроники
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей труб: ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебания ■ Демпфирование колебания ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники	ы Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя	• Флуктуация затухания колебаний • Флуктуация затухания колебаний • Колебания частоты • Колебания частоты • Опорный массовый расход • Carrier volume flow ve • Тагдеt volume flow • Динамическая вязк. с темп. компенсацией • Кинематическая вязкость с темп. компенс. • Температура й • Статус й • Объемный расход • Oil volume flow OCTЬ • Water volume flow Water cut

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
Nº	Кратк	кий текст	
272	Неисправен главыный модуль з	электроники	1. Перезапустите прибор
	Состояние измеряемой перем	иенной	2. Обратитесь в сервисную службу
	Quality	Bad	
	Quality substatus A	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса F	7	
	Характеристики <i>А</i> диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	 Амплитуда колебаний GSV flow Амплитуда колебаний GSV flow alternative асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Плотность Оil density Water density Reference density 		язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow

	Диагностическа	я информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
273	Неисправен главыный модуль	электроники	Замените электронный модуль
	Состояние измеряемой пере	менной	
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пер	ременные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Temпература рабочей трубы ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники с	 Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density 	Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению		
Nº	Кра	ткий текст			
275	Модуль Вв/Выв 1 до n неисп	равен	Замените модуль ввода/вывода		
	Состояние измеряемой пер	еменной			
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance alarm			
	Coding (hex)	0х24 до 0х27			
	Сигнал статуса	F			
	Характеристики диагностики	Alarm			
	Зависимые измеряемые переменные				
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей труб Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебания Демпфирование колебания Плотность 	 Кинематическая в Массовый расход НВSI Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Иастота колебани 	гроники сенсора (ISEM) Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход сть		

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению		
Nº	Кра	ткий текст			
276	Ошибка модуля Вв/Выв 1 до	n	1. Перезапустите прибор		
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Замените модуль ввода/вывода		
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance alarm			
	Coding (hex)	0х24 до 0х27			
	Сигнал статуса	F			
	Характеристики диагностики	Alarm			
	Зависимые измеряемые переменные				
	 ■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ Динамическая вяз ■ асимметрия сигнала ■ Температура элект ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей трубы ■ Тагдеt corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Эталонная плотно ■ Скорректированне 		троники сенсора (ISEM) Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. й Температура Статус Объемный расход		

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
283	Содержимое памяти		1. Перезапустите прибор
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Обратитесь в сервисный отдел
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
Амплитуда колебани Амплитуда колебани Амплитуда колебани асимметрия сигнала Maccoвый расход но Temпeparypa paбove Target corrected volu Carrier corrected volu Kонцентрация Измеренное значени Измеренное значени Измеренное значени Демпфирование кол Демпфирование кол Плотность Oil density Water density Динамическая вязко Температура электро		 Oil mass flow Water mass flow Water mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density 	• Флуктуация затухания колебаний • Флуктуация затухания колебаний • Колебания частоты • Колебания частоты • Опорный массовый расход • Carrier volume flow ve • Тarget volume flow • Динамическая вязк. с темп. компенсацией • Кинематическая вязкость с темп. компенс. • Температура й • Статус й • Объемный расход • Oil volume flow • Water volume flow

	Диагностическая	я информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
302	Проверка прибора активна		Идет проверка прибора, подождите
	Состояние измеряемой перем	менной	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	ОхВС до ОхВF	
	Сигнал статуса (С	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	 ■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей трубы ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники се 	 Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternative Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебания Частота колебания S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a 	• Флуктуация затухания колебаний • Флуктуация затухания колебаний • Колебания частоты • Колебания частоты • Опорный массовый расход • Саrrier volume flow • Таrget volume flow • Динамическая вязк. с темп. компенсацией • Кинематическая вязкость с темп. компенс. • Температура й • Статус й • Объемный расход • Оіl volume flow • Water volume flow • Water cut

	Диагностическа	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
311	Электроника неисправна		1. Не перезапускайте прибор
	Состояние измеряемой пере	еменной	2. Обратитесь в сервисный отдел
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	M	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пер	ременные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей труби ■ Target corrected volume flow ■ Саrrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники и	Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternativ Bнешнее давлени Ток возбудителя Toк возбудителя Vacтота колебани Vacтота колебани S&W volume flow Эталонная плотно	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая информация			Де	йствия по восстановлению
Nº	Краткий текст				
332	Ошибка записи во встроенном I	HistoROM		Заменить плату польз.интерфейса	
	Состояние измеряемой перем	иенной		Ех d/XP: заменить пре	образователя
	Quality	Bad			
	Quality substatus A	Maintenance alaı	rm		
	Coding (hex)	0х24 до 0х27			
	Сигнал статуса F	7			
	Характеристики <i>А</i> диагностики	Alarm			
	Зависимые измеряемые пере	еменные			
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники селебу flow GSV flow GSV flow 	 Кинематическая в Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternative Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебания Частота колебания S&W volume flow Эталонная плотном Скорректировання 		ve e й й	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Тагдеt volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению		
Nº	Кра	ткий текст			
361	Ошибка модуля Вв/Выв 1 до	n	1. Перезапустите прибор		
	Состояние измеряемой пере	еменной	2. Проверьте электронные модули 3. Замените модуль ввода/вывода или основной электронный блок		
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance alarm			
	Coding (hex) 0x24 до 0x27				
	Сигнал статуса	F			
	Характеристики диагностики	Alarm			
	Зависимые измеряемые переменные				
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубо Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Плотность 	 Кинематическая в Массовый расход НВSI Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани Эталонная плотно 	троники сенсора (ISEM) Флуктуация затухания колебаний колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход		

	Диагностическа	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
372	Ошибка электроники сенсора	(ISEM)	1. Перезагрузите прибор
	Состояние измеряемой пере	еменной	Повторяется ли ошибка? Замените блок модулей, вкл.электронику
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пер	ременные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубя Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники 	Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Vacтота колебани S&W volume flow Эталонная плотно	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура й Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow

	Диагностическая	информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
373	Ошибка электроники сенсора (I	ISEM)	1. Перенесите данные или перезапустите прибор
	Состояние измеряемой перем	иенной	2. Обратитесь в сервисную службу
	Quality	Bad	
	Quality substatus A	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса F	7	
	Характеристики A диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники сел 	GSV flow GSV flow alternativ Kинематическая в Maccoвый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно Reference density а нсора (ISEM)	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	ткий текст	
374	Ошибка электроники сенсора	a (ISEM)	1. Перезагрузите прибор
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾	2. Повторяется ли ошибка? 3. Замените блок модулей, вкл.электронику
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Амплитуда колебаний Кинематическая Амплитуда колебаний Массовый расход асимметрия сигнала НВSI Массовый расход Температура рабочей трубы Концентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Динамическая вязкость Температура электроники сенсора (ISEM) Кинематическая Настота колебания Скорректирования Флуктуация зату 		 Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. й Температура Статус Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
375	Отказ коммуникации Вв/Выв	з 1 до n	1. Перезагрузите прибор
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Повторяется ли ошибка? 3. Замените блок модулей, вкл.электронику
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Teмпература рабочей труб: Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Koнцентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебания Демпфирование колебания Плотность Oil density Water density	GSV flow GSV flow alternativ Кинематическая в Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давлени Tok возбудителя	■ Water corrected volume flow ■ Флуктуация затухания колебаний ■ Флуктуация затухания колебаний ■ Колебания частоты ■ Колебания частоты ■ Опорный массовый расход we ■ Carrier volume flow ■ Target volume flow ■ Динамическая вязк. с темп. компенсацией ■ Кинематическая вязкость с темп. компенс. й ■ Температура
	 Динамическая вязкость 	• Эталонная плотно	

	Диагностическ	ая информация	Де	йствия по восстановлению
Nº	Краткий текст			
382	Хранение данных		1. Установите T-DAT	
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Замените T-DAT	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		
	Сигнал статуса	F		
	Характеристики диагностики	Alarm		
	Зависимые измеряемые пе	ременные		
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Temneparypa paбочей труб: ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебания ■ Демпфирование колебания ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники	 Oil mass flow Water mass flow Water mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternation Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density 	ve e й й	 Oil corrected volume flow Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
383	Содержимое памяти		1. Перезагрузите прибор
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Удалите T-DAT через параметр 'Сброс параметров прибора' 3. Замените T-DAT
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Teмпература рабочей труб: Target corrected volume flor Carrier corrected volume flor Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебания Демпфирование колебания Плотность Oil density Water density	GSV flow GSV flow alternativ Кинематическая в Массовый расход W Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давлени й Ток возбудителя	• Water corrected volume flow • Флуктуация затухания колебаний • Флуктуация затухания колебаний • Колебания частоты • Колебания частоты • Опорный массовый расход ve • Carrier volume flow • Target volume flow • Динамическая вязк. с темп. компенсацией • Кинематическая вязкость с темп. компенс. й
	 Oil density 	 Частота колебани 	й

	Диагностическа	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	⊻ Краткий текст		
387	Сбой встроенного HistoROM		Свяжитесь с обслуживающей организацией
	Состояние измеряемой пере	еменной	
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пер	ременные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей труби ■ Target corrected volume flow ■ Саггіег corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники	Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давлени Ток возбудителя Tok возбудителя Uacrota колебани Vacrota колебани S&W volume flow Эталонная плотно	Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Temпература Cтатус Oбъемный расход Oil volume flow Water volume flow Water volume flow

12.7.3 Диагностика конфигурации

	Диагностич	еская информация	Действия по восстановлению
<u>o</u>	I	Краткий текст	
)3	Конфигурация Вв/Выв 1 до n изменена		1. Применить конфигурацию модуля В/В (параметр Применить
	Состояние измеряемой переменной		конфигурацию В/В') 2. Затем перезагрузить описание устройства и проверить
	Quality	Good	подключение
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	M	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	-		

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению		
Nº	Кра	ткий текст			
330	Флеш-файл недействительный		1. Обновите прошивку прибора		
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Перезагрузите прибор		
	Quality	Bad			
	Quality substatus	Maintenance alarm			
	Coding (hex)	0х24 до 0х27			
	Сигнал статуса	M			
	Характеристики диагностики	Warning			
	Зависимые измеряемые переменные				
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубо Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Плотность 	 Кинематическая в Массовый расход HBSI Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани 	гроники сенсора (ISEM) Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Сть		

	Диагностическая	я информация	Действия по восстановлению
Nº	Кратн	кий текст	
331	Сбой обновления прошивки		1. Обновите прошивку прибора
	Состояние измеряемой перем	менной	2. Перезагрузите прибор
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса І	F	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Сarrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники се 	 Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a 	93кость Флуктуация затухания колебаний 4 Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты 5 Колебания частоты Опорный массовый расход 6 Саггіег volume flow Тагдеt volume flow 7 Е Динамическая вязк. с темп. компенсацией 6 Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура 6 Статус Объемный расход 6 Объемный расход Oil volume flow Сть Water volume flow Uternative Water cut

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	ткий текст	
410	Передача данных		1. Проверьте присоединение
	Состояние измеряемой пер	еменной	2. Повторите передачу данных
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей труб: Target corrected volume flow Саrrier corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебания Демпфирование колебания Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники 	Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давлени Ток возбудителя Tok возбудителя Vacтота колебани Vacтота колебани S&W volume flow Эталонная плотно	Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Temпература Cтатус Oбъемный расход Oil volume flow Water volume flow Water volume flow

	Диагностическая	н информация	Действия по восстановлению
Nº	Крати	кий текст	
412	Выполняется загрузка		Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите
	Состояние измеряемой перем	менной	
	Quality	Uncertain	
	Quality substatus I	nitial value	
	Coding (hex)	Ох4С до Ох4F	
	Сигнал статуса (C	
	Характеристики \(\)\ диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей трубы ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Температура электроники се	 Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternative Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a 	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура й Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water volume flow

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
10		Краткий текст	
31	Настройка 1 до п		Выполнить баланс.
Ī	Состояние измеряемой переменной		
Ī	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	С	
	Характеристики диагностики	Warning	
Ì	Зависимые измеряемые переменные		
ľ	-		

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	ткий текст	
437	Конфигурация несовместима		1. Перезапустите прибор
	Состояние измеряемой пере	еменной	2. Обратитесь в сервисную службу
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей труб: ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники	ы Oil mass flow Water mass flow WHBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Саrrier volume flow Таrget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая	информация	Действия по восстановлению
Nº	Кратк	ий текст	
438	Массив данных		1. Проверьте файл данных
	Состояние измеряемой перем	енной	Проверьте конфигурацию прибора Загрузите новую конфигурацию
	Quality	Jncertain	, , , ,
	Quality substatus A	Maintenance demanded	
	Coding (hex)	0x68 до 0x6В	
	Сигнал статуса Л	Л	
	Характеристики V диагностики	Varning	
	Зависимые измеряемые пере	менные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Температура электроники сег 	GSV flow GSV flow alternativ Kинематическая в Maccoвый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Bнешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебания Частота колебания S&W volume flow Эталонная плотнов Reference density a	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Сarrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
No	Кра	ткий текст	
41			1. Проверьте технологический процесс
			2. Проверьте настройки токового выхода
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	-		

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
		Краткий текст	
2	Частотный выход 1 до n Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		1. Проверьте технологический процесс
			2. Проверьте настройки частотного выхода
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
ľ			

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
	Кра	ткий текст	
3			1. Проверьте технологический процесс
			2. Проверьте настройки импульсного выхода
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
Ì	Зависимые измеряемые переменные		
ł	-		

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
Nº	Кра	аткий текст	
444	Токовый вход 1 до n		1. Проверьте процесс
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		2. Проверьте текущие параметры установки
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0хВС до 0хВF	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	Измеренное значениеИзмеренное значениеИзмеренное значение		

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая	и информация	Де	ействия по восстановлению
Nº	Кратк	кий текст		
453	Блокировка расхода Состояние измеряемой переменной		Деактивируйте блокиј	ровку расхода
	Quality	Good		
	Quality substatus F	Function check		
	Coding (hex)	ОхВС до ОхВF		
	Сигнал статуса С	2		
	Характеристики V диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые переменные			
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Саггіег corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Дотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники селя GSV flow GSV flow alternative 	 Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотн EHCOPA (ISEM) Reference density 	ive ие ий ий ость alternative ный объемный расход	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Сопорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая	информация	Де	ействия по восстановлению
Nº	<u>Р</u> Краткий текст			
484	Симулирование неисправности		Деактивировать моде	лирование
	Состояние измеряемой перем	енной		
	Quality Ba	ad		
	Quality substatus Fu	unction check		
	Coding (hex)	х3С до 0х3F		
	Сигнал статуса С	:		
	Характеристики A диагностики	ılarm		
	Зависимые измеряемые переменные			
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Temneparypa paбoчей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Koнцентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Оil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники сен- GSV flow GSV flow alternative	 Кинематическая в Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternative Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотно Reference density at Ckoppektrupobahli Oil corrected volume 	ve e й й ocть alternative ый объемный расход	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая	информация	Деі	йствия по восстановлению
Nº	Краткий текст			
485	5 Симуляция измеряемой переменной Состояние измеряемой переменной		Деактивировать модел	ирование
	Quality	Good		
	Quality substatus F	Function check		
	Coding (hex))xBC до 0xBF		
	Сигнал статуса			
	Характеристики диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые переменные			
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость 	 Кинематическая в Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternation Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow Эталонная плотном Инсора (ISEM) Reference density 	ve e й й cть alternative ый объемный расход	■ Water corrected volume flow ■ Флуктуация затухания колебаний ■ Флуктуация затухания колебаний ■ Колебания частоты ■ Колебания частоты ■ Опорный массовый расход ■ Carrier volume flow ■ Target volume flow ■ Динамическая вязк. с темп. компенсацией ■ Кинематическая вязкость с темп. компенс. ■ Температура ■ Статус ■ Объемный расход ■ Oil volume flow ■ Water volume flow ■ Water cut

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
Nº	Кра	аткий текст	
486	Имитация токового входа 1 до n		Деактивировать моделирование
	Состояние измеряемой переменной		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0xBC до 0xBF	
	Сигнал статуса	С	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	Измеренное значениеИзмеренное значениеИзмеренное значение		

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
2		Краткий текст	
1	Моделир. токовый выход 1 до n		Деактивировать моделирование
	Состояние измеряемой переменной		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	С	
	Характеристики диагностики	Warning	
l	Зависимые измеряемые переменные		

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
2		Краткий текст	
2	Моделирование частот	ного выхода 1 до n	Деактивируйте смоделированный частотный выход
	Состояние измеряемой переменной		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	С	
	Характеристики диагностики	Warning	

Деактивируйте смоделированный импульсный выход

Диагностическая информация		ая информация	Действия по восстановлению
!	Краткий текст		
4 1	Моделирование вых. сигнализатора 1 до n		Деактивируйте моделированный релейный выход
(Состояние измеряемой переменной		
(Quality	Good	
(Quality substatus	Ok	
(Coding (hex)	0х80 до 0х83	
(Сигнал статуса	С	
	Характеристики диагностики	Warning	
3	Зависимые измеряемые переменные		

	Диагност	ическая информация	Действия по восстановлению
Nº		Краткий текст	
495	Моделир. диагностическое событие		Деактивировать моделирование
	Состояние измеряемой переменной		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	С	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	-		

	Диагностич	еская информация	Действия по восстановлению
!	I	Краткий текст	
6	Моделирования входа состояния		Деактивировать симуляцию статусного входа
	Состояние измеряемой переменной		
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	С	
- 1	Характеристики диагностики	Warning	
İ	Зависимые измеряемые переменные		
ľ	-		

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
		Краткий текст	
)	Аппарат. конф. Вв/Выв 1 до n недействительна		1. Проверьте аппаратную конфигурацию модуля Вх/Вых
	Compartito trattangottate wanateattivate		2. Замените неисправный модуль Вх/Вых 3. Подключите модуль двойного имп. вых. в правильный слот
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
ı	Зависимые измеряемые переменные		

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	№ Краткий текст		
528	Concentration settings faulty		1. Check concentration settings
	Состояние измеряемой переменной		2. Check input values e.g. pressure, temperature
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0x3C до 0x3F	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Массовый расход носителя Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Плотность Массовый расход Опорный массовы Carrier volume flow 		

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	№ Краткий текст		
529]		1. Check concentration settings
			2. Check input values e.g. pressure, temperature
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Function check	
	Coding (hex)	0х3С до 0х3F	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Массовый расход носителя Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Плотность Массовый расход Опорный массовы Carrier volume flow 		11

остическая информация	Действия по восстановлению
Краткий текст	
	1. Проверьте IP-адреса
мой переменной	2. Измените IP-адреса
Good	
Ok	
0х80 до 0х83	
F	
Warning	
емые переменные	
	емой переменной Good Ok 0x80 до 0x83 F

ирование релейі ние измеряемо		Деактивируйте моделированный релейный выход
ние измеряемо		Деактивируйте моделированный релейный выход
	й переменной	
	Good	
substatus	Ok	
(hex)	0х80 до 0х83	
статуса	С	
еристики стики	Warning	
	(hex) статуса еристики стики	(hex) 0x80 до 0x83 статуса С еристики Warning

12.7.4 Диагностика процесса

	Диагности	ческая информация	Действия по восстановлению
√ 0		Краткий текст	
03	Токовая петля 1 до n Состояние измеряемой переменной		1. Проверьте провода
			2. Замените модуль ввода/вывода
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	F	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	-		

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению	
Nº	Краткий текст			
830	Температура сенсора слишком высокая		Снизьте температуру окружающей среды вокруг корпуса датчика	
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)			
	Quality	Incertain		
	Quality substatus Pr	rocess related		
	Coding (hex)	х78 до 0х7В		
	Сигнал статуса S			
	Характеристики W диагностики	Varning		
	Зависимые измеряемые переменные			
	Aмплитуда колебаний Aмплитуда колебаний aсимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Teмпература рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Kонцентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Teмпература электроники сен GSV flow GSV flow alternative		Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацие Кинематическая вязкость с темп. компен ий Температура ий Статус Объемный расход valternative Hый объемный расход Water volume flow Water cut	

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
831	Температура сенсора слишком низкая Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		Увеличьте температуру окружающей среды вокруг корпуса датчика
	Quality	Uncertain	
	Quality substatus	Process related	
	Coding (hex)	0х78 до 0х7В	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
			 Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Саrrier volume flow Тarget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. й Температура Статус Объемный расход Octь

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

232

Диагностическая информация		информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
832	Температура электроники слиш	іком высокая	Снизьте температуру окружающей среды
	Состояние измеряемой перем	ленной [заводские] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus C)k	
	Coding (hex)	0x80 до 0x83	
	Сигнал статуса S		
	Характеристики V диагностики	Varning	
	Зависимые измеряемые переменные		
	 Амплитуда колебаний GSV flow Амплитуда колебаний GSV flow alternativ асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Kонцентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Плотность Оil density S&W volume flow Частота колебаний Ток возбудителя Частота колебаний S&W volume flow Уактота колебаний Татлонная плотно Динамическая вязкость Температура электроники сенсора (ISEM) 		Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water volume flow

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Диагностическая информация		информация	Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
833	Температура электроники слишком низкая		Увеличьте температуру окружающей среды
	Состояние измеряемой перем	менной [заводские] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus C	Ok	
	Coding (hex) 0	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса S		
	Характеристики V диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	■ Амплитуда колебаний ■ Амплитуда колебаний ■ асимметрия сигнала ■ Массовый расход носителя ■ Температура рабочей трубы ■ Target corrected volume flow ■ Carrier corrected volume flow ■ Концентрация ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Измеренное значение ■ Демпфирование колебаний ■ Плотность ■ Oil density ■ Water density ■ Динамическая вязкость ■ Температура электроники сел	GSV flow GSV flow alternativ Kинематическая в Maccoвый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Саггier volume flow Таrget volume flow Ус Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Ки Статус Объемный расход Oil volume flow Сть Water volume flow Id Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая	н информация	Действия по восстановлению	
Nº	Краткий текст			
834	4 Слишком высокая температура процесса Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		Снизьте температуру процесса	
	Quality	Good		
	Quality substatus (Ok		
	Coding (hex)	0х80 до 0х83		
	Сигнал статуса S	S		
	Характеристики \(\text{\text{V}} \) диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые переменные			
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний Массовый расход оіl mass flow Water mass flow Температура рабочей трубы Тarget corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Оіl density Water density Температура электроники сенсора (ISEM) 		Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсац Кинематическая вязкость с темп. компенсац Температура Ий Статус Объемный расход	

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
835	Слишком низкая температура процесса		Увеличение температуру процесса
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		
	Quality	Good	
	Quality substatus (Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	Зависимые измеряемые переменные • Амплитуда колебаний • Кинематическая в массовый расход от массовый от массовый расход от массовый от мас		Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. ий Температура ий Статус Объемный расход Valternative Hый объемный расход Water volume flow Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация			Дє	йствия по восстановлению
Nº	Краткий текст				
842	Рабочее предельное значение			Активно отсечение при низком расходе!	
	Состояние измеряемой перем	иенной		1. Проверьте конфигу	урацию отсечения при низком расходе
	Quality	Good			
	Quality substatus C	Ok			
	Coding (hex)	0х80 до 0х83			
	Сигнал статуса S	5			
	Характеристики V диагностики	Warning			
	Зависимые измеряемые переменные				
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccoвый расход носителя Teмпература рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Koнцентрация Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость		 Кинематическая в Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternative Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно Reference density а Скорректированни Oil corrected volume 	ve e й й сть alternative ый объемный расход	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

	Диагностическая информация		Дейст	вия по восстановлению
Nº	Краткий текст			
862	Частично заполненная труба		1. Проверьте газ в технол	
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		2. Отрегулируйте границ	ы определения
	Quality	Uncertain		
	Quality substatus	Process related		
Coding (hex)	0х78 до 0х7В			
	Сигнал статуса	S		
	Характеристики диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые пе	ременные		
	 Maccobый расход носителя Target corrected volume flo Carrier corrected volume flo Концентрация Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость GSV flow GSV flow alternative Кинематическая вязкость Массовый расход 	w • Water mass flow w • HBSI • NSV flow • NSV flow alternati • Внешнее давлени • S&W volume flow • Эталонная плотно • Reference density a	ve e ccть alternative ый объемный расход ne flow	Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
Nº	Кратк	кий текст	
882	Входной сигнал		1. Проверка настроек входа
	Состояние измеряемой перем	иенной	2. Проверка внешнего прибора или рабочих условий
	Quality	Bad	
	Quality substatus A	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса F	7	
	Характеристики A диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Саггіег corrected volume flow Концентрация Измеренное значение Измеренное значение Измеренное значение Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники сел 	GSV flow GSV flow alternativ Кинематическая в Maccoвый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно Reference density a	язкость Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Опорный массовый расход Саrrier volume flow Таrget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Оіl volume flow Сть Water volume flow Iternative Water cut

Диагностическая информация		Дей	ствия по восстановлению	
Nº	Кратк	ий текст		
910	Трубки не вибрирующие		1. Проверьте эл. модуль	,
	Состояние измеряемой перем	тенной	2. Осмотрите сенсор	
	Quality	Bad		
	Quality substatus N	Maintenance alarm		
	Coding (hex) 0	0х24 до 0х27		
	Сигнал статуса F	7		
	Характеристики A диагностики	Alarm		
	Зависимые измеряемые переменные			
 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний Массовый расход Оil mass flow Мater mass flow Температура рабочей трубы Тarget corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Оil density Дистота колебаний Water mass flow NSV flow NSV flow alternative Ток возбудителя Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Water density Диатота колебаний Уастота колебаний Уастота колебаний Св²W volume flow Температура электроники сенсора (ISEM) GSV flow GSV flow alternative Oil corrected volume 		ve e й й cть alternative ый объемный расход	■ Water corrected volume flow ■ Флуктуация затухания колебаний ■ Флуктуация затухания колебаний ■ Колебания частоты ■ Колебания частоты ■ Опорный массовый расход ■ Carrier volume flow ■ Target volume flow ■ Динамическая вязк. с темп. компенсацией ■ Кинематическая вязкость с темп. компенс. ■ Температура ■ Статус ■ Объемный расход ■ Oil volume flow ■ Water volume flow ■ Water cut	

Диагностическая информация		ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Краз	ткий текст	
912	Неоднородная среда		1. Проверьте условия процесса
	Состояние измеряемой переменной [заводские] 1)		2. Увеличьте давление системы
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пер	ременные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний Массовый расход асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Плотность Оil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternati Внешнее давлени Ток возбудителя Плотность Оil density Water density З&W volume flow S&W volume flow Эталонная плотность Температура электроники сенсора (ISEM) 		 Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Саrrier volume flow Таrget volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. температура Статус Объемный расход Ость Oil volume flow Water volume flow Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

240

	Диагностическая	и информация	Де	йствия по восстановлению
Nº	Краткий текст			
912	Неоднородная среда		1. Проверьте условия	
	Состояние измеряемой перем	ленной [заводские] ¹⁾	2. Увеличьте давлени	е системы
	Quality	Bad		
	Quality substatus N	Maintenance alarm		
	Coding (hex)	0х24 до 0х27		
Хараг диаги Зави — Ам — Ам — аск — Ма — Теі — Саі — Ко — Деі — Пл — Оіі — Wa — Ди — Теі — Саі	Сигнал статуса S	5		
	Характеристики V диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые переменные			
	Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Maccовый расход носителя Teмпература рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Kонцентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Teмпература электроники се GSV flow GSV flow	 Внешнее давлени Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани S&W volume flow эталонная плотно encopa (ISEM) Reference density and control of the copa (ISEM) 	ve e й й ость alternative ый объемный расход	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

Диагностическая информация		Де	ействия по восстановлению	
Nº	Краткий текст			
913	Непригодная среда		1. Проверьте условия	* ·
	Состояние измеряемой перем	менной [заводские] ¹⁾	2. Проверьте эл. моду	ли и сенсор
	Quality	Good		
	Quality substatus (Ok		
	Coding (hex)	Ох80 до Ох83		
	Сигнал статуса S	5		
	Характеристики диагностики	Warning		
	Зависимые измеряемые пере	еменные		
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей трубы Target corrected volume flow Carrier corrected volume flow Концентрация Демпфирование колебаний Демпфирование колебаний Плотность Oil density Water density Динамическая вязкость Температура электроники се GSV flow GSV flow alternative 	 NSV flow NSV flow alternat Внешнее давлен Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебан Частота колебан S&W volume flow Эталонная плоте encopa (ISEM) Reference density 	tive ие ий ий иость r alternative ный объемный расход	 Water corrected volume flow Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	ткий текст	
941	API temperature out of specifi	cation	Check process temperature with selected API commodity group
	Состояние измеряемой переменной		2. Check API related parameters
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Oil density Water mass flow Water density NSV flow SSV flow alternation GSV flow alternation Maccoвый расход Oil mass flow Water mass flow NSV flow alternation S&W volume flow Reference density and state of the properties of the prop		e Oil volume flow Water volume flow

	Диагностическ	ая информация	Действия по восстановлению
Nº	Кра	аткий текст	
942	API density out of specification	n	Check process density with selected API commodity group
	Состояние измеряемой переменной		2. Check API related parameters
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые переменные		
	Массовый расход		

	Диагностиче	ская информация	Действия по восстановлению
Nº	K	раткий текст	
943	API pressure out of specifica	tion	Check process pressure with selected API commodity group
	Состояние измеряемой переменной		2. Check API related parameters
	Quality	Bad	
	Quality substatus	Maintenance alarm	
	Coding (hex)	0х24 до 0х27	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Alarm	
	Зависимые измеряемые	переменные	
	 Oil density Water mass flow Water density RSV flow RSV flow alternati GSV flow alternative Maccoвый расход Oil mass flow Reference density 		e • Oil volume flow • Water volume flow

Диагностическая информация			Действия по восстановлению
Nº	№ Краткий текст		
944	Отказ мониторинга		Проверьте условия процесса для режима мониторинга Heartbeat
	Состояние измеряемой пер	еменной [заводские] ¹⁾	
	Quality	Good	
	Quality substatus	Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пе	ременные	
	 Амплитуда колебаний Амплитуда колебаний асимметрия сигнала Массовый расход носителя Температура рабочей труб Концентрация Демпфирование колебани Плотность Динамическая вязкость Температура электроники 	ы Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебани Частота колебани Частота колебани Эталонная плотн Скорректировани	 Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Температура Статус Объемный расход

1) Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

	Диагностическая информация		Действия по восстановлению
Nº	Краткий текст		
948	Затухание колебаний слишком	I высокое	1. Проверьте условия процесса
	Состояние измеряемой перем	менной [заводские] ¹⁾	2. Увеличьте давление системы
	Quality Good		
	Quality substatus (Ok	
	Coding (hex)	0х80 до 0х83	
	Сигнал статуса	S	
	Характеристики \(\) диагностики	Warning	
	Зависимые измеряемые пере	еменные	
■ Амплитуда колебаний		 Массовый расход Oil mass flow Water mass flow HBSI NSV flow NSV flow alternativ Внешнее давление Ток возбудителя Ток возбудителя Частота колебаний Частота колебаний S&W volume flow Эталонная плотно eнсора (ISEM) Reference density а Скорректировання 	Флуктуация затухания колебаний Флуктуация затухания колебаний Колебания частоты Колебания частоты Опорный массовый расход Carrier volume flow Target volume flow Динамическая вязк. с темп. компенсацией Кинематическая вязкость с темп. компенс. Temпература Cтатус Oбъемный расход Oil volume flow Water volume flow Water cut

¹⁾ Параметры диагностики могут быть изменены. Это приведет к изменению общего состояния измеряемой переменной.

12.8 Необработанные события диагностики


Меню меню **Диагностика** позволяет просматривать текущие диагностические события отдельно от предыдущих.

- Вызов информации о мерах по устранению диагностического события:

 - Посредством веб-браузера → 188
 - Посредством управляющкй программы "FieldCare" → 🖺 189
 - Посредством управляющей программы "DeviceCare" → 🖺 189
- Прочие диагностические события, находящиеся в очереди, отображаются в меню подменю **Перечень сообщений диагностики** → 🖺 245

Навигация

Меню "Диагностика"

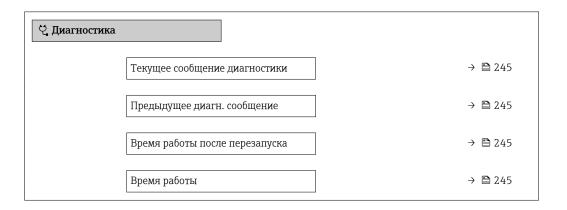

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Требование	Описание	Интерфейс пользователя
Текущее сообщение диагностики	Произошло диагностическое событие.	Показать текущие события диагностики среди остальной информации о диагностике. При появлении двух или более сообщений одновременно на дисплей выводится сообщение с наивысшим приоритетом.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.
Предыдущее диагн. сообщение	Произошло два диагностических события.	Показать приоритетные события диагностики среди текущих событий диагностики.	Символ для поведения диагностики, код диагностики и короткое сообщение.
Время работы после перезапуска	-	Показать время работы прибора с момента последнего перезапуска прибора.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)
Время работы	-	Указывает какое время прибор находился в работе.	Дни (d), часы (h), минуты (m) и секунды (s)

12.9 Перечень сообщений диагностики

В разделе подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается до 5 диагностических событий, находящихся в очереди, и соответствующая диагностическая информация. Если число необработанных диагностических событий больше 5, на дисплей выводятся события с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики



图 28 🛮 Пример индикации на локальном дисплее

- 😱 Вызов информации о мерах по устранению диагностического события:
 - Посредством локального дисплея → 🖺 187

12.10 Журнал регистрации событий

12.10.1 Чтение журнала регистрации событий

В подменю Список событий можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях.

Путь навигации

Меню Диагностика → подменю Журнал событий → Список событий



A0014008-F

🗷 29 Пример индикации на локальном дисплее

- В хронологическом порядке могут отображаться до 20 сообщений о событиях.
- Если в приборе активирован пакет прикладных программ **Расширенный HistoROM** (заказывается отдельно), то список событий может содержать до 100 записей.

История событий содержит следующие типы записей:

Помимо времени события, каждому событию также присваивается символ, указывающий на то, продолжается ли событие в данный момент или завершилось:

- Диагностическое событие
 - :Возникновение события
 - Э: Окончание события
- Информационное событие
 - ⊕: Возникновение события
- 🚹 Вызов информации о мерах по устранению диагностического события:
 - Посредством локального дисплея → 187
- 🚹 Фильтр отображаемых сообщений о событиях 🗡 🖺 247

12.10.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра параметр **Опции фильтра** можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю **Список событий**.

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Категории фильтра

- Bce
- Отказ (F)
- Проверка функций (С)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)
- Информация (I)

12.10.3 Обзор информационных событий

В отличие от события диагностики, информационное событие отображается только в журнале событий и отсутствует в перечне сообщений диагностики.

Номер данных	Наименование данных		
I1000	(Прибор ОК)		
I1079	Датчик изменён		
I1089	Питание включено		
I1090	Сброс конфигурации		
I1091	Конфигурация изменена		
I1092	Встроенный HistoROM удален		
I1111	Неисправность настройки плотности		
I1137	Электроника заменена		
I1151	Сброс истории		
I1155	Сброс измерения температуры электроники		
I1156	Ошибка памяти тренда		
I1157	Перечень событий ошибок памяти		
I1184	Дисплей подключен		
I1209	Настройка плотности в норме		
I1221	Неисправность установки нулевой точки		
I1222	Установка нулевой точки в норме		
I1256	Дисплей: статус доступа изменен		
I1278	Обнаружена перезагрузка модуля I/O		
I1335	ПО изменено		
I1361	Ошибка входа в веб-сервер		
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен		
I1398	CDI: статус доступа изменен		
I1444	Проверка прибора успешно завершена		
I1445	Проверка прибора не удалась		
I1447	Запись реф. данных применения		
I1448	Реф. данные применения успешно записаны		
I1449	Отказ записи референсных данных		
I1450	Мониторинг выкл		

Номер данных	Наименование данных		
I1451	Мониторинг вкл		
I1457	Отказ: ошибка измерения		
I1459	Отказ: ошибка проверки модуля І/О		
I1460	Сбой проверки HBSI		
I1461	Отказ: ошибка проверки сенсора		
I1462	Отказ: ошибка электронного модуля		
I1512	Началась загрузка		
I1513	Загрузка завершена		
I1514	Загрузка началась		
I1515	Загрузка завершена		
I1618	Модуль Вв/Выв 2 заменен		
I1619	Модуль Вв/Выв 3 заменен		
I1621	Модуль Вв/Выв 4 заменен		
I1622	Изменение калибровки		
I1624	Сбросить все сумматоры		
I1625	Активирована защита от записи		
I1626	Защита от записи отключена		
I1627	Вход в веб-сервер выполнен успешно		
I1628	Успешная авторизация дисплея		
I1629	Успешный вход в CDI		
I1631	Изменен доступ к веб-серверу		
I1632	Сбой авторизации дисплея		
I1633	Сбой авторизации CDI		
I1634	Сброс к заводским параметрам		
I1635	Сброс выдачи параметров		
I1639	Достигнуто макс.количество циклов		
I1649	Защита от записи активирована		
I1650	Защита от записи откл.		
I1712	Получен новый флеш-файл		
I1725	Модуль электр. сенсора (ISEM) изменен		
I1726	Сбой рез.копирования конфигурации		

12.11 Перезагрузка измерительного прибора

12.11.1 Функции меню параметр "Сброс параметров прибора"

Опции	Описание		
Отмена	Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.		
К настройкам поставки	Каждый параметр, для которого была заказана индивидуальная настройка, сбрасывается на это индивидуально настроенное значение. Все прочие параметры сбрасываются на заводские настройки.		


Опции	Описание
Перезапуск прибора	При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых находятся в энергозависимой памяти (RAM) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.
Восстановить рез.копию S-DAT	Восстановление данных, сохраненных в модуле S-DAT. Запись данных восстанавливается из памяти электронного модуля в модуль S-DAT.

12.12 Информация о приборе

Меню подменю **Информация о приборе** содержит все параметры, в которых отображается различная информация, идентифицирующая прибор.

Навигация

Меню "Диагностика" → Информация о приборе

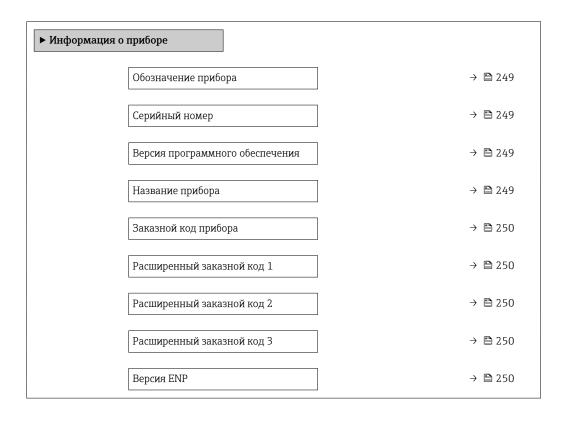

Обзор и краткое описание параметров

Параметр	Описание	Описание Интерфейс пользователя	
Обозначение прибора	Просмотр имени точки измерения.	Максимум 32 символа, могут использоваться буквы в нижнем регистры и цифры.	Promass
Серийный номер	Показать серийный номер измерительного прибора.	Строка символов, состоящая максимум из 11 букв и цифр.	-
Версия программного обеспечения	Показать версию установленного программного обеспечения.	Строка символов в формате xx.yy.zz	-
Название прибора	Ввание прибора Показать название преобразователя. Это же имя указывается на заводской табличке преобразователя.		-

Параметр	Описание	Интерфейс пользователя	Заводские настройки		
Заказной код прибора	Показать код заказа прибора. Этот же код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Код заказа". Строка символов, содержащая буквы, цифры и некоторые знаки препинания (например, /).		-		
Расширенный заказной код 1	Показать первую часть расширенного кода заказа. Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".		-		
Расширенный заказной код 2	Показать вторую часть расширенного кода заказа. Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".	Строка символов	-		
Расширенный заказной код 3 Показать третью часть расширенного кода заказа. Этот же расширенный код заказа указывается на заводской табличке датчика и преобразователя в поле "Ext. ord. cd.".		Строка символов	-		
Версия ENP Показать версию именной таблицы электроной части (ENP).		Строка символов	2.02.00		

12.13 Версия программного обеспечения

Дата выпуск а	Версия программ ного обеспечен ия	Код заказа «Версия программ ного обеспечен ия»	Изменения программного обеспечения	Тип документации	Документация
10.2017	01.00.zz	Опция 73	Оригинальное программное обеспечение	Руководство по эксплуатации	BA01739D

- Программное обеспечение можно заменить на текущую версию посредством служебного интерфейса.
- Данные о совместимости версии программного обеспечения с установленными файлами описания прибора и управляющими программами см. в информации о приборе в документе "Информация изготовителя".
- 🛂 Доступна следующая информация изготовителя:
 - ullet В разделе загрузки интернет-сайта Endress+Hauser: www.endress.com o Документация
 - Укажите следующие данные:
 - ▼ Группа прибора, пример: 8F 3B
 Первая часть кода заказа группа прибора: см. заводскую табличку прибора.
 - Текстовый поиск: информация об изготовителе
 - Тип носителя: Документация Техническая документация

13 Техническое обслуживание

13.1 Задачи техобслуживания

Специальное техобслуживание не требуется.

13.1.1 Наружная очистка

При очистке внешних поверхностей измерительного прибора необходимо применять чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения.

13.1.2 Внутренняя очистка

В отношении очистки CIP и SIP необходимо соблюдать следующие требования:

- Используйте только те моющие средства, к которым устойчивы смачиваемые материалы.

13.2 Измерения и испытания по прибору

Endress+Hauser предлагает широкую линейку оборудования для измерений и испытаний, в т.ч. для W@Mu тестирования приборов.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

Список некоторых видов измерительного и испытательного оборудования: \rightarrow 🖺 254

13.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает большое количество различных услуг по обслуживанию, включая повторную калибровку, техобслуживание и тестирование приборов.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

14 Ремонт

14.1 Общие указания

14.1.1 Принципы ремонта и переоборудования

Heoбходимо придерживаться следующих принципов ремонта и переоборудования Endress+Hauser:

- Измерительные приборы имеют модульную структуру.
- Запасные части объединены в логические комплекты и снабжены соответствующими инструкциями по замене.
- Ремонт осуществляется службой поддержки Endress+Hauser или специалистами заказчика, прошедшими соответствующее обучение.
- Сертифицированные приборы могут быть переоборудованы в другие сертифицированные приборы только службой поддержки Endress+Hauser или на заводе.

14.1.2 Указания по ремонту и переоборудованию

При ремонте и переоборудовании измерительного прибора необходимо соблюдать следующие указания:

- ▶ Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- ▶ Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями.
- Следите за соответствием применимым стандартам, федеральным/национальным нормам, документации и сертификатам по взрывозащищенному исполнению (XA).
- ightharpoonup Документируйте все действия по ремонту и переоборудованию и вносите их в базу данных управления жизненным циклом W@M.

14.2 Запасные части

W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer):

Список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Кроме того, можно загрузить соответствующие инструкции по монтажу, если таковые предоставляются.

- Ce
 - Серийный номер измерительного прибора:
 - Указан на заводской табличке прибора.
 - Доступен в параметре параметр Серийный номер (→ В 249) в меню подменю Информация о приборе.

14.3 Служба поддержки Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает широкий диапазон сервисных услуг.

Подробную информацию об этом оборудовании можно получить в региональном торговом представительстве Endress+Hauser.

14.4 Возврат

При необходимости проведения ремонта или заводской калибровки, а также в случае заказа или поставки неверного измерительного прибора измерительный прибор следует вернуть. В соответствии с требованиями законодательства компания Endress +Hauser, обладающая сертификатом ISO, обязана следовать определенным процедурам при работе с оборудованием, находившимся в контакте с различными средами.

Для обеспечения быстрого, безопасного и профессионального возврата приборов изучите процедуру и условия возврата, приведенные на веб-сайте Endress+Hauser по адресу http://www.endress.com/support/return-material

14.5 Утилизация

14.5.1 Демонтаж измерительного прибора

1. Выключите прибор.

№ ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала в рабочих условиях.

- Следует соблюдать осторожность при работе в опасных рабочих условиях, например при наличии давления в измерительном приборе, высоких температурах и агрессивных жидкостях.
- 2. Выполняйте шаги по монтажу и подключению, описанные в разделах "Монтаж измерительного прибора" и "Подключение измерительного прибора" в обратной логической последовательности. Соблюдайте правила техники безопасности.

14.5.2 Утилизация измерительного прибора

▲ ОСТОРОЖНО

Опасность для персонала и окружающей среды при работе в опасных для здоровья жидкостях.

► Убедитесь в том, что на измерительном приборе и внутри него отсутствуют остатки жидкости, опасные для здоровья и окружающей среды, в т.ч. отфильтрованные вещества, проникшие в щели или диффундировавшие в пластмассы.

Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:

- ▶ Соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты.
- Обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.

15 Аксессуары

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress+Hauser для поставки вместе с прибором или позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

15.1 Аксессуары к прибору

15.1.1 Для преобразователя

Аксессуары	Описание	
Преобразователь Promass300	Преобразователь для замены или для складского запаса. С помощью кода заказа можно уточнить следующую информацию: Сертификаты Выход Вход Дисплей/управление Корпус Программное обеспечение Код заказа: 8X3BXX Для получения подробной информации см. руководство по установке EA01150	
Выносной модуль дисплея и управления DKX001	 При заказе вместе с измерительным прибором: Код заказа "Дисплей; управление", опция О "Отдельный 4-строчный дисплей, с подсветкой; 10 м (30 фут) Кабель; сенсорное управление". При заказе отдельно: Измерительный прибор: Код заказа "Дисплей; управление", опция М "Отсутствует, подготовлено для выносного дисплея". DKX001: через отдельную комплектацию изделия DKX001. При заказе позднее: DKX001: через отдельную комплектацию изделия DKX001. Монтажный кронштейн для DKX001 	
	 При заказе вместе с DKX001: Код заказа "Аксессуары в комплекте", опция RA "Монтажный кронштейн, труба 1"/2". При заказе позднее: код заказа: 71340960 Соединительный кабель (заменяющий) Через отдельную комплектацию изделия: DKX002 Дополнительная информация о модуле дисплея и управления DKX001→ ≅ 282. Для получения более подробной информации см. специализированную документацию SD01763D 	
Внешняя антенна WLAN	Внешняя антенна WLAN с 2 м (6,6 фут) соединительным кабелем и двумя угловыми кронштейнами. Код заказа "Аксессуары в комплекте", опция Р8 "Антенна беспроводной связи, увеличенное расстояние связи". Дополнительная информация об интерфейсе WLAN → 74.	
Защитный козырек	Предназначен для защиты измерительного прибора от воздействия погодных условий, например, от дождевой воды, повышенной температуры вследствие прямого попадания солнечных лучей. Код заказа: 71343505 Для получения подробной информации см. руководство по установке EA01160	

15.1.2 Для сенсора

Аксессуары	Описание
Нагревательная рубашка	Используется для стабилизации температуры жидкости в сенсоре. Для обогревания допускается применение воды, водяного пара и других неагрессивных жидкостей. Если в качестве теплоносителя планируется использовать масло, проконсультируйтесь со специалистами Endress+Hauser. Если сенсор оборудован разрывным диском, использование нагревательных рубашек не допускается. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA00132D

15.2 Аксессуары для связи

Аксессуары	Описание	
Field Xpert SFX350	Field Xpert SFX350 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику и может использоваться в безопасны зонах.	
	Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S	
Field Xpert SFX370	Field Xpert SFX370 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику и может использоваться в безопасных и взрывоопасных зонах.	
	Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S	

15.3 Аксессуары для обслуживания

Аксессуары	Описание
Applicator	Программное обеспечение для выбора и подбора размеров измерительных приборов Endress+Hauser: Выбор измерительных приборов для промышленного применения Расчет всех необходимых данных для выбора оптимального расходомера: номинальный диаметр, потеря давления, скорость потока и погрешность. Графическое представление результатов расчета Определение частичного кода заказа, управление всеми связанными с проектом данными и параметрами на протяжении всего жизненного цикла проекта, документирование и доступ к этим данным и параметрам.
	Аpplicator доступен: В Интернете по адресу: https://wapps.endress.com/applicator Загружаемый DVD-диск для локальной установки на ПК.
W@M	W@M Life Cycle Management Улучшенная производительность - вся информация под рукой. Данные, важные для предприятия и его элементов, генерируются с первых этапов планирования и в течение всего жизненного цикла. Система управления жизненным циклом W@M – это открытая и гибкая информационная платформа с онлайн-средствами и полевыми инструментами. Мгновенный доступ всего персонала к актуальным подробным данным сокращает время инженерных работ, ускоряет процесс закупок и уменьшает время простоя предприятия. В сочетании с подходящими услугами система управления жизненным циклом W@M повышает производительность на каждом этапе. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.endress.com/lifecyclemanagement

FieldCare	Инструментальное средство Endress+Hauser для управления парком приборов на базе стандарта FDT. С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов. Для получения дополнительной информации см. руководства по эксплуатации BA00027S и BA00059S
DeviceCare	Инструмент для подсоединения и конфигурирования полевых приборов Endress+Hauser. Подробную информацию см. в буклете "Инновации" IN01047S

15.4 Системные компоненты

Аксессуары	Описание		
Регистратор с графическим дисплеем MemographM	Регистратор с графическим дисплеем MemographM предоставляет информацию обо всех переменных процесса. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 Мб, на SD-карте или USB-накопителе.		
	Для получения подробной информации см. техническое описание TI00133R и руководство по эксплуатации BA00247R		
Cerabar M	Преобразователь давления для измерения абсолютного и избыточного давления газов, пара и жидкостей. Его можно использовать для считывания значений рабочего давления.		
	Для получения подробной информации см. технические описания TI00426P, TI00436P и руководства по эксплуатации BA00200P, BA00382P		
Cerabar S	Преобразователь давления для измерения абсолютного и избыточного давления газов, пара и жидкостей. Его можно использовать для считывания значений рабочего давления.		
	Для получения подробной информации см. техническое описание I00383P и руководство по эксплуатации BA00271P		
iTEMP	Преобразователи температуры можно использовать во всех областях применения, они подходят для проведения измерений в газах, паре и жидкостях. Их можно использовать для считывания температуры среды.		
	Подробную информацию см. в документе "Области деятельности", FA00006T		

16 Технические характеристики

16.1 Приложение

Измерительный прибор предназначен только для измерения расхода жидкостей и газов.

Также, в зависимости от заказанного исполнения, прибор можно использовать для измерения потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих веществ.

Чтобы обеспечить надлежащее рабочее состояние прибора на протяжении всего срока службы, используйте его только для работы с теми средами, к которым устойчивы материалы, соприкасающиеся со средой в процессе.

16.2 Принцип действия и архитектура системы

Принцип измерения	Измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса
	Измерительная система состоит из преобразователя и датчика.
	Прибор доступен в компактном исполнении: Преобразователь и датчик находятся в одном корпусе.
	Информация о структуре прибора → 🖺 15

16.3 Вход

Измеряемая величина

Величины измеряемые напрямую

- Массовый расход
- Плотность
- Температура

Вычисляемые величины

- Объемный расход
- Скорректированный объемный расход
- Эталонная плотность

Диапазон измерений

Диапазоны измерений для жидкостей

DN		Верхние пределы диапазона измерений от $\dot{m}_{\min(F)}$ до $\dot{m}_{\max(F)}$	
[MM]	[дюйм]	[кг/ч]	[фунт/мин]
8	3/8	0 до 2 000	0 до 73,50
15	1/2	0 до 6500	0 до 238,9
25	1	0 до 18 000	0 до 661,5
40	11/2	0 до 45 000	0 до 1654
50	2	0 до 70 000	0 до 2 573
80	3	0 до 180 000	0 до 6615
100	4	0 до 350 000	0 до 12860
150	6	0 до 800 000	0 до 29400
250	10	0 до 2 200 000	0 до 80850

Диапазоны измерений для газов

Верхний предел диапазона измерений зависит от плотности газа и рассчитывается по приведенной ниже формуле:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x$

m _{max(G)}	Верхний предел диапазона измерений для газа [кг/ч]	
m _{max(F)}	Верхний предел диапазона измерений для жидкости [кг/ч]	
$\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$	$\dot{m}_{\max(G)}$ не может превышать $\dot{m}_{\max(F)}$	
$ ho_{ m G}$	Плотность газа в [кг/м³] в рабочих условиях	
х	Константа, зависящая от номинального диаметра	

DN		х
[MM]	[дюйм]	[kг/м³]
8	3/8	60
15	1/2	80
25	1	90
40	1½	90
50	2	90
80	3	110

DN		x
[MM]	[дюйм]	[Kr/m³]
100	4	130
150	6	200
250	10	200

Пример расчета для газа

- Датчик: Promass F, DN 50
- Газ: воздух плотностью 60,3 kg/m³ (при 20 °C и 50 бар)
- Диапазон измерений (жидкость): 70000 кг/ч
- x = 90 kg/m³ (для Promass F, DN 50)

Максимальный верхний предел диапазона измерений:

 $\dot{m}_{max(G)} = \dot{m}_{max(F)} \cdot \rho_G : x = 70\,000 \text{ kg/y} \cdot 60.3 \text{ kg/m}^3 : 90 \text{ kg/m}^3 = 46\,900 \text{ kg/y}$

Рекомендованный диапазон измерений

Раздел "Пределы расхода" → 🖺 277

Рабочий диапазон измерения расхода

Более 1000:1.


Значения расхода, вышедшие за предварительно установленные пределы диапазона измерения, не отсекаются электронным модулем, т.е. сумматор регистрирует значения в нормальном режиме.

Входной сигнал

Внешние измеряемые величины

Для повышения точности измерения определенных измеряемых величин или для расчета скорректированного объемного расхода газа в системе автоматизации может происходить непрерывная запись различных измеряемых величин в измерительный прибор:

- рабочее давление для повышения точности (специалисты Endress+Hauser рекомендуют использовать соответствующий измерительный прибор для измерения абсолютного давления, например Cerabar M или Cerabar S);
- температура среды для повышения точности (например, iTEMP);
- эталонная плотность для расчета скорректированного объемного расхода для газов.

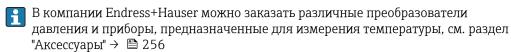

Рекомендуется выполнять считывание внешних измеренных значений при вычислении следующих измеряемых переменных для газов: скорректированный объемный расход.

Токовый вход

Цифровая связь

Измеренные значения записываются из системы автоматизации в измерительный прибор через PROFINET.

Токовый вход 0/4...20 мА

Токовый вход	0/420 мА (активный/пассивный)
Диапазон тока	■ 420 мА (активный) ■ 0/420 мА (пассивный)
Разрешение	1 мкА
Перепад напряжения	Обычно: 0,6 до 2 В для 3,6 до 22 мА (пассивный)
Максимальное входное напряжение	≤ 30 В (пассивный)
Напряжение при разомкнутой цепи	≤ 28,8 В (активный)
Возможные входные переменные	ДавлениеТемператураПлотность

Входной сигнал состояния

Максимальные входные значения	 ■ Постоянный ток –3 до 30 В ■ При активном (ON) входе сигнала состояния: R_i >3 кОм
Время отклика	Возможность регулировки: 5 до 200 мс
Уровень входного сигнала	 ■ Низкий уровень сигнала: пост. ток -3 до +5 В ■ Высокий уровень сигнала: пост. ток 12 до 30 В
Присваиваемые функции	 Выкл. Раздельный сброс сумматоров Сброс всех сумматоров Превышение расхода

16.4 Выход

Выходной сигнал

PROFINET

Стандарты	В соответствии с IEEE 802.3	
-----------	-----------------------------	--

Токовый выход 0/4-20 мА

Токовый выход	0/4-20 mA
Максимальные выходные значения	22,5 мА
Диапазон тока	Можно настроить следующим образом: ■ 4-20 мА (активный) ■ 0/4-20 мА (пассивный) Ех і, пассивный
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (акт.)
Максимальное входное напряжение	30 В пост. тока (пасс.)
Загрузка	0 до 700 Ом
Разрешение	0,38 мкА
Демпфирование	Возможность регулировки: 0,07 до 999 с
Назначенные измеряемые величины	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Импульсный/частотный/релейный выход

Функция	Может использоваться в качестве импульсного, частотного или релейного выхода
Исполнение	Открытый коллектор Можно настроить следующим образом: • Активный • Пассивный Exi, пассивный
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пасс.)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (акт.)
Падение напряжения	Для 22,5 мА: ≤ пост. тока 2 В
Импульсный выход	

Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пасс.)
Максимальный выходной ток	22,5 мА (активный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (акт.)
Длительность импульса	Настраиваемый: 0,05 до 2 000 мс
Максимальная частота импульсов	10 000 Impulse/s
Вес импульса	Настраиваемый
Назначенные измеряемые величины	Массовый расходОбъемный расходСкорректированный объемный расход
Частотный выход	
Максимальные входные значения	30 В пост. тока, 250 мА (пасс.)
Максимальный выходной ток	22,5 мА (активный)
Напряжение при разомкнутой цепи	28,8 В пост. тока (акт.)
Частота выхода	Настраиваемая: частота конечного значения 2 до 10 000 Гц (f $_{\mbox{\scriptsize MaKc.}}$ = 12 500 Гц)
Демпфирование	Возможность регулировки: 0 до 999 с
Отношение импульс/ пауза	1:1
Назначенные измеряемые величины	 Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность
	 Эталонная плотность Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.
Релейный выход	 Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов
Релейный выход Максимальные входные значения	 Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов
Максимальные входные	 Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.
Максимальные входные значения Напряжение при	 Температура Температура электроники Частота колебаний 0 Демпфирование колебаний 0 Асимметрия сигнала Ток катушки возбуждения 0 Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется. 30 В пост. тока, 250 мА (пасс.)

Количество циклов реле	Не ограничено
Назначенные функции	 Выкл. Поведение диагностики Предельное значение Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Сумматор 1-3 Мониторинг направления потока Состояние Обнаружение частичного заполнения трубы Отсечка при низком расходе Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Релейный выход

Функция	Релейный выход
Исполнение	Релейный выход, гальванически развязанный
Поведение при переключении	Можно настроить следующим образом: NO (нормально разомкнутый), заводская установка NC (нормально замкнутый)
Макс. коммутационные свойства (пасс.)	■ Пост. ток 30 B, 0,1 A ■ Пер. ток 30 B, 0,5 A
Присваиваемые функции	 Выкл. Поведение диагностики Предельное значение Массовый расход Объемный расход Скорректированный объемный расход Плотность Эталонная плотность Температура Сумматор 1-3 Мониторинг направления потока Состояние Обнаружение частичного заполнения трубы Отсечка при низком расходе Если для данного измерительного прибора имеется несколько пакетов прикладных программ, выбор опций расширяется.

Конфгурирование пользователем входа/выхода

В процессе ввода в эксплуатацию пользовательскому входу/выходу присваивается один конкретный вход или выход (настраиваемый вход/выход).

Для назначения доступны следующие входы и выходы::

- HBSI (Heartbeat Sensor Integrity; целостность сенсора)
- Импульсный/частотный/релейный выход
- Варианты токового входа: 4...20 мА (активный), 0/4...20 мА (пассивный)
- Входной сигнал состояния

В этом разделе описываются технические значения, соответствующие значениям входов и выходов.

Сигнал при сбое

В зависимости от интерфейса информация о сбое выводится следующим образом:

PROFINET

Диагностика прибора	Согласно «Протоколу прикладного уровня для децентрализованной	
	периферии», версия 2.3	

Токовый выход 0/4...20 мА

$4 \dots 20$ мA

Режим отказа	Варианты: 4 до 20 мА в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 43 4 до 20 мА в соответствии со стандартом US Минимальное значение: 3,59 мА Максимальное значение: 22,5 мА Произвольно определяемое значение между: 3,59 до 22,5 мА Фактическое значение
	 Фактическое значение Последнее действительное значение

0 ... 20 мА

Режим отказа	Варианты:
	 Максимальный уровень аварийного сигнала: 22 мА
	■ Произвольно определяемое значение между: 0 до 20,5 мА

Импульсный/частотный/переключающий выход

Импульсный выход	
Режим отказа	Варианты: Фактическое значение Импульсы отсутствуют
Частотный выход	
Режим отказа	Варианты: Фактическое значение О Гц Определенное значение (f макс 2 до 12 500 Гц)
Переключающий выход	
Режим отказа	Варианты: Текущее состояние Открытый Закрытый

Релейный выход

Режим отказа	Варианты:
	■ Текущее состояние
	■ Открытый
	■ Закрытый

Локальный дисплей

Текстовый дисплей Информация о причине и мерах по устранению	
Подсветка	Красная подсветка указывает на неисправность прибора.

i

Сигнал состояния в соответствии с рекомендацией NAMUR NE 107

Интерфейс/протокол

- По системе цифровой связи: PROFINET
- Через служебный интерфейс
 - Служебный интерфейс CDI-RJ45
 - Интерфейс WLAN

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
-------------------	--

Веб-сервер

Текстовый дисплей	Информация о причине и мерах по устранению
-------------------	--

Светодиодные индикаторы (LED)

Информация о состоянии	Различные светодиодные индикаторы отображают состояние				
	Отображаемая информация зависит от выбранного исполнения прибора: Активна подача напряжения питания Активна передача данных Авария/ошибка прибора Доступна сеть PROFINET Установлено соединение PROFINET Функция мигания индикатора PROFINET				
	Диагностическая информация, отображаемая на светодиодных индикаторах				

Отсечка при низком расходе Точки переключения для отсечки при низком расходе выбираются пользователем.

Гальваническая изоляция

Выходы гальванически развязаны друг с другом и с землей (РЕ).

Данные протокола

Протокол	Документ «Протокол прикладного уровня для децентрализованной периферии устройств и распределенной автоматизации», версия 2.3		
Тип связи	100 Мбит/с		
Класс соответствия	Класс соответствия В		
Класс действительной нагрузки	Класс действительной нагрузки II		
Скорости передачи	Автоматический выбор 100 Мбит/с с определением полнодуплексного режима		
Периоды циклов	От 8 мс		
Полярность	Автоматическая настройка полярности для коррекции перекрещивающихся пар TxD и RxD		
Протокол избыточности среды (MRP)	Да		
Профиль прибора	Идентификатор прикладного интерфейса 0xF600 Семейство приборов		
ID изготовителя	0x11		
ID типа прибора	0x843B		
Файлы описания прибора (GSD, DTM, DD)	Информация и файлы на: ■ www.endress.com На странице изделия: Documents/Software → Device drivers ■ www.profibus.org		

Поддерживаемые подключения	 1 x AR (контроллер ввода/вывода AR) 1 x AR (допустимо подключение к устройству контроля ввода/вывода AR) 1 x вход CR (Интерфейс связи) 1 x выход CR (Интерфейс связи) 1 x варийный сигнал CR (Интерфейс связи) 		
Опции настройки измерительного прибора	 DIP-переключатели на электронном модуле, для присвоения имени прибора (последняя часть) Программное обеспечение для данного изготовителя (FieldCare, DeviceCare) Веб-браузер Основной файл прибора (GSD), доступен для чтения посредством встроенного веб-сервера измерительного прибора 		
Настройка названия прибора	 DIP-переключатели на электронном модуле, для присвоения имени прибора (последняя часть) Протокол DCP Диспетчер технологических устройств (PDM) Интегрированный веб-сервер 		
Поддерживаемые функции	 Идентификация и техническое обслуживание Простая идентификация прибора по следующим данным: Система управления Заводская табличка Состояние измеренного значения Переменные процесса связаны с состоянием измеренного значения Режим мигания индикатора на местном дисплее для простой идентификации и назначения прибора Управление прибором с помощью программного обеспечения (например, FieldCare, DeviceCare, SIMATIC PDM) 		
Системная интеграция	Информация о системной интеграции → В 80. ■ Циклическая передача данных ■ Обзор и описание модулей ■ Кодировка статуса ■ Настройка запуска ■ Заводская настройка:		

16.5 Источник питания

Назначение клемм	→ 🖺 36	
Имеющиеся разъемы прибора	→ 🗎 36	
Назначение контактов, разъем прибора	→ 🖺 36	

Сетевое напряжение

Код заказа «Источник питания»	Напряжение на клеммах		Частотный диапазон
Опция D	24 В пост. тока	±20%	
Опция Е	100 до 240 В перем. тока	От -15 до +10%	50/60 Гц
	24 В пост. тока	±20%	-
Опция I	100 до 240 В перем. тока	От -15 до +10%	50/60 Гц

Потребляемая мощность	Преобразователь			
	Макс. 10 Вт (активная мощность)			
Потребление тока	Преобразователь			
	■ Макс. 400 мА (24 В) ■ Макс. 200 мА (110 В, 50/60 Гц; 230 В, 50/60 Гц)			
Сбой питания	 Сумматоры останавливают подсчет на последнем измеренном значении. Параметры настройки сохраняются на подключаемом накопителе (HistoROM DAT) Сохраняются сообщения об ошибках (в т.ч. значение счетчика отработанного времени). 			
Электрическое подключение	→ 🗎 37			
Выравнивание потенциалов	→ 🖺 43			
клеммы	Пружинные клеммы: для подключения обычных жил и жил с наконечниками. Площадь поперечного сечения проводника: 0,2 до 2,5 мм² (24 до 12 AWG).			
 Кабельные вводы	 Кабельный ввод: M20 × 1,5 с кабелем диаметром 6 до 12 мм (0,24 до 0,47 дюйм) Резьба кабельного ввода: NPT ½" G ½" M20 			
	→ 🖺 33			
	16.6 Рабочие характеристики			
 нормальные рабочие условия	 Пределы ошибок на основе ISO 11631 Вода с +15 до +45 °C (+59 до +113 °F) при2 до 6 бар (29 до 87 фунт/кв. дюйм) Спецификации в соответствии с протоколом калибровки Проверка погрешности на аккредитованных поверочных стендах согласно стандарту ISO 17025. 			
	Для получения информации об ошибках измерения используйте программное обеспечение для выбора и определения размеров прибора $Applicator ightarrow binom{1}{2}$			

Максимальная точность измерения VI3M =от измеренного значения; 1 g/cm³ = 1 kg/l; T =температура среды

Базовая погрешность

Технические особенности → 🖺 272

Массовый расход и объемный расход (жидкости)

 $\pm 0,05~\%$ ИЗМ (PremiumCal, код заказа «Калибровка, расход», опция ${f D}$, для массового расхода)

±0,10 % ИЗМ

Массовый расход (криогенные жидкости)

Код заказа «Материал измерительной трубки», опция LA

±0,35 % N3M

Массовый расход (газы)

±0,35 % ИЗМ

Плотность (жидкости)

В нормальных рабочих условиях	Стандартная плотность (калибровка) ¹⁾	Широкий диапазон Спецификация плотности ^{2) 3)}
[r/cm³]	[r/cm³]	[r/cm³]
±0,0005	±0,01	±0,001

- 1) Действительна для всего диапазона температуры и плотности.
- 2) Допустимый диапазон для специальной калибровки по плотности: 0 до 2 g/cm³, +5 до +80 °C (+41 до +176 °F).
- 3) Код заказа «Пакет прикладных программ», опция EF «Специальная плотность».

Плотность (криогенные жидкости)

Код заказа «Материал измерительной трубки», опция ${\bf LA}$ $\pm 0.05~{
m g/cm^3}$

Температура

 $\pm 0.5 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.9 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.003 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Стабильность нулевой точки

DN		Стабильность нулевой точки	
[MM]	[дюйм]	[кг/ч]	[фунт/мин]
8	3/8	0,030	0,001
15	1/2	0,200	0,007
25	1	0,540	0,019
40	1½	2,25	0,083
50	2	3,50	0,129
80	3	9,0	0,330
100	4	14,0	0,514
150	6	32,0	1,17
250	10	88,0	3,23

Высокотемпературное исполнение: код заказа «Материал измерительной трубки», опция TT, TU

DN		Стабильность нулевой точки	
[MM]	[дюйм]	[кг/ч]	[фунт/мин]
25	1	1,80	0,0661
50	2	7,00	0,2572
80	3	18,0	0,6610

Для приборов в низкотемпературном исполнении (код заказа для параметра «Материал измерительной трубки, смачиваемая поверхность», опция **LA**), учитывайте следующие моменты.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Подтверждение нулевой точки и регулировку нулевой точки трудно осуществить в полевых условиях ввиду испарения криогенной жидкости.

► Как правило, заводскую установку нулевой точки не меняют. Если необходимо выполнить регулировку нулевой точки, убедитесь в том, что технологическая среда находится в жидкой фазе.

Значения расхода

Значения расхода как параметр диапазона изменения, зависящий от номинального диаметра.

Единицы СИ

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[MM]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]	[кг/ч]
8	2 000	200	100	40	20	4
15	6 500	650	325	130	65	13
25	18000	1800	900	360	180	36
40	45 000	4500	2 2 5 0	900	450	90
50	70000	7 000	3 500	1400	700	140
80	180 000	18000	9000	3 600	1800	360
100	350 000	35 000	17 500	7000	3 500	700
150	800 000	80000	40 000	16 000	8000	1600
250	2 200 000	220 000	110000	44 000	22 000	4 400

Американские единицы измерения

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[дюймы]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]
3/8	73,50	7,350	3,675	1,470	0,735	0,147
1/2	238,9	23,89	11,95	4,778	2,389	0,478
1	661,5	66,15	33,08	13,23	6,615	1,323
1½	1654	165,4	82,70	33,08	16,54	3,308
2	2 573	257,3	128,7	51,46	25,73	5,146
3	6615	661,5	330,8	132,3	66,15	13,23
4	12860	1286	643,0	257,2	128,6	25,72

DN	1:1	1:10	1:20	1:50	1:100	1:500
[дюймы]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]	[фунт/мин]
6	29 400	2 940	1470	588	294	58,80
10	80850	8 0 8 5	4043	1617	808,5	161,7

Погрешность на выходах

Выходные сигналы обеспечивают следующие значения погрешности.

Токовый выход

Погрешность	±5 MKA
-------------	--------

Импульсный/частотный выход

ИЗМ = от измеренного значения

Погрешность	Макс. ±50 ppm ИЗМ (по всему диапазону температуры окружающей среды)
-------------	---

Повторяемость

VI3M =от измеренного значения; 1 $q/cm^3 = 1 kq/l$; T =температура среды

Базовая повторяемость



Технические особенности → 🖺 272

Массовый расход и объемный расход (жидкости) ±0,025 % ИЗМ (PremiumCal, для массового расхода)

Массовый расход (криогенные жидкости)

Код заказа «Материал измерительной трубки», опция ${\bf LA}\pm 0.175~\%~\%~{\rm M3M}$

Массовый расход (газы)

±0,25 % ИЗМ

±0,05 % N3M

Плотность (жидкости)

 $\pm 0,00025 \text{ g/cm}^3$

Плотность (криогенные жидкости)

Код заказа «Материал измерительной трубки», опция $LA \pm 0.025 \text{ g/cm}^3$

Температура

 $\pm 0.25 \,^{\circ}\text{C} \pm 0.0025 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.45 \,^{\circ}\text{F} \pm 0.0015 \cdot (\text{T}-32) \,^{\circ}\text{F})$

Время отклика

Время отклика зависит от конфигурации системы (выравнивание).

Влияние температуры окружающей среды

Токовый выход

Температурный коэффициент	Макс. 1 мкА/°С
------------------------------	----------------

Импульсный/частотный выход

Температурный	Дополнительное воздействие отсутствует. Включено в погрешность.
коэффициент	

Влияние температуры среды

Массовый расход и объемный расход

ВПД = верхний предел давления

При наличии разницы между температурой регулировки нулевой точки и рабочей температурой типичная погрешность измерения датчика составляет $\pm 0,0002$ % ВПД/°C ($\pm 0,0001$ % ВПД/°F).


Этот эффект сглаживается, если регулировка нулевой точки осуществляется при рабочей температуре.

Плотность

При наличии разницы между температурой калибровки по плотности и рабочей температурой погрешность измерения сенсора составляет $\pm 0,00005~\rm g/cm^3~\rm /^{\circ}C~(\pm 0,000025~\rm g/cm^3~\rm /^{\circ}F)$. Выполнить калибровку по плотности можно на месте эксплуатации.

Спецификация широкого диапазона плотности (специальная калибровка по плотности)

Если рабочая температура выходит за пределы допустимого диапазона ($\rightarrow \triangleq 267$), погрешность измерения составляет ± 0.00005 q/cm³ /°C (± 0.000025 q/cm³ /°F)

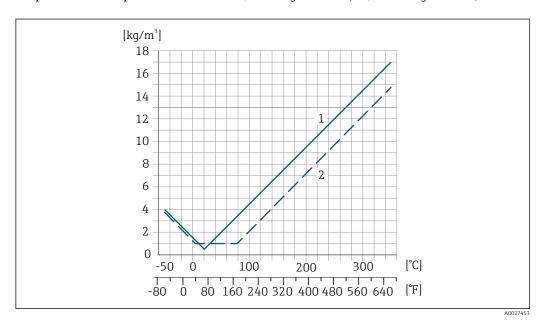

- 1 Калибровка по плотности на месте эксплуатации, в примере при +20 °C (+68 °F)
- 2 Специальная калибровка по плотности

Температура

 $\pm 0.005 \cdot \text{T} \,^{\circ}\text{C} \, (\pm 0.005 \cdot (\text{T} - 32) \,^{\circ}\text{F})$

Влияние давления среды

В следующей таблице отражено влияние разницы между давлением при калибровке и рабочим давлением на точность измерения массового расхода.

ИЗМ = от значения измеряемой величины

- 🚹 Эффект можно компенсировать следующими методами:
 - считывание текущего измеренного значения давления через токовый вход;
 - указание фиксированного значения давления в параметрах прибора.

🕦 Руководство по эксплуатации .

DN		[% ИЗМ/бар]	[% ИЗМ/фунт/кв. дюйм]
[MM]	[дюйм]		
8	3/8	Влияние отсу	тствует
15	1/2	Влияние отсу	тствует
25	1	Влияние отсутствует	
40	11/2	-0,003	-0,0002
50	2	-0,008	-0,0006
80	3	-0,009	-0,0006
100	4	-0,007	-0,0005
150	6	-0,009	-0,0006
250	10	-0,009	-0,0006

Технические особенности

ИЗМ = измеренное значение; ВПД = верхний предел диапазона измерений

BaseAccu = базовая погрешность в % ИЗМ, BaseRepeat = базовая повторяемость в % ИЗМ

MeasValue = измеренное значение; ZeroPoint = стабильность нулевой точки

Расчет максимальной погрешности измерения как функции расхода


Расход	Максимальная погрешность измерения в % ИЗМ
$\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± BaseAccu
A0021332	AUU21337
$< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$	± ZeroPoint MeasValue · 100
A0021333	A0021334

Расчет максимальной повторяемости как функции расхода

Расход	Максимальная повторяемость в % ИЗМ
$\geq \frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	± BaseRepeat
A0021335	A0021340
$<\frac{\frac{1}{2} \cdot ZeroPoint}{BaseRepeat} \cdot 100$	$\pm \frac{1}{2} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$
A0021336	A0021337

272

Пример максимальной погрешности измерения

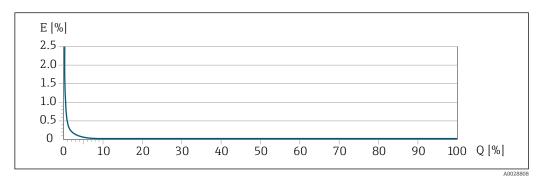

- E Максимальная погрешность измерения в % ИЗМ (пример с PremiumCal)
- Q Расход в % от верхнего предела диапазона измерения

16.7 Установка

"Требования к монтажу"

16.8 Окружающая среда

Диапазон температур окружающей среды → 🗎 26

Таблицы температур

- При эксплуатации прибора во взрывоопасных зонах следует учитывать взаимозависимости между допустимой температурой окружающей среды и температурой жидкости.
- Детальная информация по температурным таблицам приведена в отдельном документе "Указания по технике безопасности" (ХА) к прибору.

Температура хранения

-50 до +80 °C (-58 до +176 °F)

Климатический класс

DIN EN 60068-2-38 (испытание Z/AD)

Степень защиты

Измерительный прибор

- В стандартном исполнении: IP66/67, защитная оболочка типа 4X.
- При открытом корпусе: IP20, защитная оболочка типа 1.
- Дисплей: IP20, защитная оболочка типа 1.

Внешняя антенна WLAN

IP67

Вибростойкость

- Синусоидальные вибрации в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60068-2-6
 - 2 до 8,4 Гц, 3,5 мм пиковое значение
 - 8,4 до 2 000 Гц, 1 г пиковое значение
- Случайные вибрации в широком диапазоне, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60068-2-64
 - 10 до 200 Гц, 0,003 г²/Гц
 - 200 до 2000 Гц, 0,001 г²/Гц
 - Суммарно: 1,54 г rms


Ударопрочность	Удары полусинусоидальными импульсами, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60068-2-27 6 мс 50 г
Ударопрочность	Удары при манипуляциях, в соответствии с IEC 60068-2-31
Механические нагрузки	Корпус преобразователя категорически запрещается использовать в качестве лестницы или подставки.
Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Согласно ГОСТ Р МЭК/EN 61326 и рекомендации NAMUR 21 (NE 21) Подробные данные приведены в Декларации соответствия.

16.9 Процесс

Диапазон температур среды

Стандартное исполнение	−50 до +150 °C (−58 до +302 °F)	Код заказа «Материал измерительной трубки, смачиваемая поверхность», опция HA, SA, SB, SC
Исполнение для расширенного диапазона температуры	−50 до +240 °C (−58 до +464 °F)	Код заказа «Материал измерительной трубки, смачиваемая поверхность», опция SD, SE, SF, TH
Высокотемпературное исполнение	−50 до +350 °C (−58 до +662 °F)	Для номинальных диаметров DN 25 (1 дюйм), DN 50 (2 дюйма) и DN 80 (3 дюйма) Код заказа «Материал измерительной трубки, смачиваемая поверхность», опция TT, TU
Низкотемпературное исполнение	-196 до +150 °C (-320 до +302 °F) УВЕДОМЛЕНИЕ Усталость материала вследствие чрезмерного температурного перепада. ▶ Температурный перепад используемой жидкости не должен превышать 300 К.	Код заказа «Материал измерительной трубки, смачиваемая поверхность», опция LA

Зависимость температуры окружающей среды от температуры рабочей среды

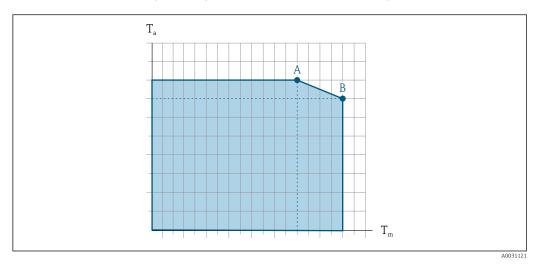

🛮 30 Примерное представление, значения приведены в следующей таблице

- T_a Температура окружающей среды
- T_m Температура среды
- А Максимальная допустимая температура среды T_m при $T_{a max}$ = 60 °C (140 °F); более высокие значения температуры окружающей среды T_a
- B Максимально допустимая температура окружающей среды T_a при максимальной установленной температуре рабочей среды T_m для датчика
- 3 Значения для приборов, эксплуатируемых во взрывоопасных зонах Отдельная документация по врзывобезопасности прибора (XA) → 🖺 291.

	Неизолированный			Изолированный					
	A	A		В		A		В	
Исполнение	Ta	T _m	Ta	T _m	Ta	T _m	Ta	T_{m}	
Стандартное исполнение	60 ℃ (140 ℉)	150 ℃ (302 ℉)	_	_	60 ℃ (140 ℉)	110 ℃ (230 ℉)	55 ℃ (131 ℉)	150 ℃ (302 ℉)	
Исполнение для расширенного диапазона температуры	60 °C (140 °F)	170 °C (338 °F)	55 ℃ (131 ℉)	240 ℃ (464 ℉)	60 °C (140 °F)	110 °C (230 °F)	50 ℃ (122 ℉)	240 ℃ (464 ℉)	
Высокотемпературное исполнение	60 °C (140 °F)	350 ℃ (662 ℉)	_	-	60 ℃ (140 ℉)	350 ℃ (662 ℉)	-	-	

Плотность

0 до 5 000 кг/м³ (0 до 312 lb/cf)

Зависимости "давление/ температура"



Обзор зависимости допустимых параметров температуры/давления для присоединений к процессу приведены в документе "Техническая информация"

Вторичный кожух

В стандартном исполнении с диапазоном температуры

-50 до +150 °C (-58 до +302 °F) вторичный кожух наполняется сухим газообразным азотом и служит для защиты электронных и механических частей прибора внутри него.

В исполнениях для всех остальных диапазонов температуры корпус датчика заполняется сухим инертным газом.

Приведенные ниже значения номинального давления/давления разрушения для вторичного кожуха действительны только для стандартных приборов и/или приборов с закрытыми присоединениями для продувки (никогда не открывались/заводское состояние).

При подключении прибора с присоединениями для продувки (код заказа для раздела «Опции датчика», опция **CH** «Присоединение для продувки») к системе продувки максимальное номинальное давление определяется системой продувки или прибором (в зависимости от того, какой из компонентов имеет более низкое номинальное давление).

Давление разрушения вторичного кожуха – это типичное внутреннее давление, достигаемое к моменту механического повреждения вторичного кожуха, которое определяется при испытании на соответствие типу. Соответствующую декларацию о прохождении испытания на соответствие типу можно заказать вместе с прибором (код заказа для раздела «Дополнительные сертификаты», опция **LN** «Декларация о прохождении испытания на соответствие типу»).

DN		Номинальное давление для вторичного кожуха (разработан с коэффициентом запаса прочности ≥ 4)		Давление разрушения для вторичного кожуха	
[мм]	[дюйм]	[6ap]	[фунт/кв. дюйм]	[бар]	[фунт/кв. дюйм]
8	3/8	40	580	255	3 698
15	1/2	40	580	200	2 900
25	1	40	580	280	4060
40	1½	40	580	180	2610
50	2	40	580	195	2828
80	3	25	362	105	1522
100	4	16	232	85	1232
150	6	16	232	80	1160
250	10	10	145	57	826

В случае повреждения измерительной трубки (например, из-за воздействия условий процесса, таких как коррозионная опасность или абразивность жидкости) вытекающая из нее жидкость будет задерживаться вторичным кожухом.

Если протекающую среду предполагается сливать в сливное устройство, то датчик необходимо снабдить разрывным диском. Сливное устройство подключается к дополнительному резьбовому присоединению .

Если датчик необходимо продувать газом (обнаружение газа), то необходимо снабдить его присоединениями для продувки.

Не допускается открывать продувочные соединения, если немедленное заполнение вторичного кожуха осушенным инертным газом невозможно. Продувку разрешается выполнять только под низким давлением. Максимальное давление: 5 бар (72,5 фунт/кв. дюйм).

В случае повреждения трубки уровень давления внутри вторичного кожуха поднимается сообразно рабочему давлению. Если номинальное давление/давление разрушения вторичного кожуха с точки зрения заказчика не обеспечивает достаточного запаса по уровню защиты, прибор можно снабдить разрывным диском. Это предотвращает чрезмерное повышения давления внутри вторичного кожуха. Поэтому использование разрывного диска настоятельно рекомендуется в областях

применения, связанных с высоким давлением газа – и особенно в тех случаях, когда рабочее давление превышает 2/3 от давления разрушения вторичного кожуха.



Информация о размерах: см. раздел технического описания «Механическая конструкция».

Разрывной диск

В целях повышения уровня безопасности можно выбрать исполнение прибора с разрывным диском, имеющим давление срабатывания

10 до 15 бар (145 до 217,5 фунт/кв. дюйм) (код заказа "Опции сенсора", опция **СА** "разрывной диск").

Не допускается использовать разрывные диски вместе с нагревательной рубашкой, поставляемой отдельно.


Специальные инструкции по монтажу: → 🖺 28




Размеры указаны в разделе "Механическая конструкция"

Пределы расхода


Номинальный диаметр следует выбирать в зависимости от требуемого диапазона расхода и допустимой величины потери давления.

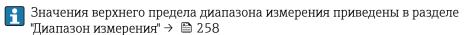

- Минимальный рекомендуемый верхний предел диапазона измерения составляет приблизительно 1/20 от максимального верхнего предела диапазона измерения.
- В большинстве областей применения идеальным является значение 20 до 50 % от максимального верхнего предела диапазона измерения.
- Для абразивных материалов (например, жидкостей с содержанием твердых частиц) рекомендуется выбрать меньшее значение верхнего предела диапазона измерения: скорость потока < 1 м/с (< 3 ft/s).
- В случае работы с газами применимы следующие правила:
 - скорость потока в измерительных трубах не должна превышать половины скорости звука (0.5 Mach);

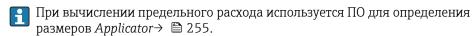

Потеря давления

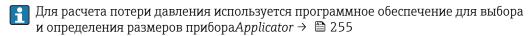

Promass F с малой потерей давления: код заказа "Опции сенсора", опция **СЕ** "Малая потеря давления"

Давление в системе

→

26

16.10 Механическая конструкция

Конструкция, размеры



Данные о размерах и монтажных расстояниях прибора приведены в разделе "Механическая конструкция" документа "Техническое описание".

Bec

Все значения (вес без учета материала упаковки) указаны для приборов с фланцами EN/DIN PN 40. Спецификации веса с учетом преобразователя по коду заказа "Корпус", опция А "Алюминий с покрытием".

Различные значения для различных исполнений преобразователя:

- Исполнение преобразователя для взрывоопасных зон (Код заказа "Корпус", опция А "Алюминий, с покрытием"; Ex d): +2 кг (+4,4 lbs)
- Преобразователь в исполнении с литым корпусом из нержавеющей стали (Код заказа "Корпус", опция L "Литой, нержавеющая сталь"): +6 кг (+13 lbs)
- Исполнение преобразователя для гигиенических зон (Код заказа "Корпус", опция В "Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение"): +0,2 кг (+0,44 lbs)

Вес в единицах СИ

DN [mm]	Вес [кг]
8	11
15	12
25	14
40	19
50	30
80	55
100	96
150	154
250	400

Вес в американских единицах измерения

DN [дюйм]	Вес [фунты]
3/8	24
1/2	26
1	31
1½	42
2	66
3	121
4	212
6	340
10	882

Материалы

Корпус преобразователя

Код заказа «Корпус»

- Опция **A** «Алюминий, с покрытием»: алюминий AlSi10Mq, с покрытием
- Опция В «Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение»: нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
- Опция L «Литье, нержавеющая сталь»: литье, нержавеющая сталь 1.4409 (CF3M), аналогично 316L

Материал окна

Код заказа «Корпус»

- Опция **A** «Алюминий, с покрытием»: стекло
- Опция **B** «Нержавеющая сталь, гигиеническое исполнение»: поликарбонат Код заказа «Сертификат», опции **BS, CZ, GS, MS** и **NS**: стекло
- Опция L «Литье, нержавеющая сталь»: стекло

Уплотнения

Код заказа «Корпус»

Опция **В** «Нержавеющая сталь, гигиеническое применение»: EPDM

Кабельные вводы и уплотнения

Код заказа «Корпус», опция А «Алюминий, с покрытием»

Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод или уплотнение	Материал	
Кабельное уплотнение M20 × 1,5	Пластмасса/никелированная латунь	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	Никелированная латунь	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT ½"		
Разъемы прибора	Разъем M12 × 1 Разъем: нержавеющая сталь 1.4404 (316L) Контактные поверхности корпуса: полиамид Контакты: позолоченная медь	

Kod заказа «Kopnyc», опция B «Hepжавеющая сталь, гигиеническое исполнение» Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод или уплотнение	Материал	
Кабельное уплотнение M20 × 1,5	Пластмасса	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	Никелированная латунь	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT ½"		
Разъемы прибора	Разъем М12 × 1 Разъем: нержавеющая сталь 1.4404 (316L) Контактные поверхности корпуса: полиамид Контакты: позолоченная медь	

Код заказа «Корпус», опция L «Литье, нержавеющая сталь»

Для использования в опасных и безопасных зонах подходят различные кабельные вводы.

Кабельный ввод или уплотнение	Материал
Кабельное уплотнение M20 × 1,5	Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой G ½"	
Переходник для кабельного ввода с внутренней резьбой NPT $_{1/2}$ "	
Разъемы прибора	Разъем M12 × 1 Разъем: нержавеющая сталь 1.4404 (316L) Контактные поверхности корпуса: полиамид Контакты: позолоченная медь

Корпус датчика

- Стойкая к кислоте и щелочи внешняя поверхность
- DN от 08 до 150: нержавеющая сталь 1.4301 (304)
 Опционально: код заказа «Опции датчика», опция СС: нержавеющая сталь 1.4404 (316L)
- DN 250:
 - Код заказа «Материал измерительной трубки», опция SA, SD (нержавеющая сталь 1.4404 (316L)):

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Опционально: код заказа «Опции датчика», опция **СС**: нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

 Код заказа «Материал измерительной трубки», опция LA (нержавеющая сталь 1.4404 (316L)):

Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Опционально: код заказа «Опции датчика», опция **СС**: нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

 ■ Код заказа «Материал измерительной трубки», опция НА, ТН (сплав Alloy C22): Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)

Измерительные трубки

- DN от 8 до 100 (от 3/8 до 4 дюймов): нержавеющая сталь 1.4539 (904L);
 вентильный блок: нержавеющая сталь 1.4404 (316/316L)
- DN 150 (6 дюймов), DN 250 (10 дюймов): нержавеющая сталь 1.4404 (316/316L); вентильный блок: нержавеющая сталь 1.4404 (316/316L)
- DN от 8 до 250 (от 3/8 до 10 дюймов): сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); вентильный блок: сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Высокотемпературное исполнение

DN 25, DN 50, DN 80 (DN 1 дюйм, DN 2 дюйма, DN 3 дюйма): сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)

Присоединения к процессу

- Фланцы по EN 1092-1 (DIN2501)/по ASME B 16.5/по JIS B2220:
 - нержавеющая сталь 1.4404 (F316/F316L);
 - сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
 - фланцы переходные: нержавеющая сталь 1.4301 (F304); смачиваемые части сплав Alloy C22.
- Все другие присоединения к процессу: нержавеющая сталь 1.4404 (316/316L).

Высокотемпературное исполнение

Фланцы по EN 1092-1 (DIN2501)/по ASME B 16.5/по JIS B2220:

- нержавеющая сталь 1.4404 (F316/F316L);
- сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022).
- 🚹 Список всех имеющихся присоединений к процессу 🗕 🖺 281

Уплотнения

Сварные присоединения без внутренних уплотнений

Аксессуары

Защитный козырек

Нержавеющая сталь, 1.4404 (316L)

Внешняя антенна WLAN


- Антенна: пластик ASA (акриловый эфир-стиролакрилонитрил) и никелированная латунь
- Переходник: нержавеющая сталь и никелированная латунь
- Кабель: полиэтилен
- Разъем: никелированная латунь
- Угловой кронштейн: нержавеющая сталь

Присоединения к процессу

- Фиксированные фланцевые присоединения
 - Фланец EN 1092-1 (DIN 2501)
 - Фланец EN 1092-1 (DIN 2512N)
 - Длины по Namur в соответствии с NE 132
 - Фланец ASME B16.5
 - Фланец JIS B2220
 - DIN 11864-2, фланец формы A, DIN 11866 серии A, фланец с пазом
- Зажимные присоединения

Tri-Clamp (трубки OD), DIN 11866 серии С

- Резьба
 - Резьба DIN 11851, DIN 11866 серии А
 - Резьба SMS 1145
 - Резьба ISO 2853, ISO 2037
 - DIN 11864-1, резьба формы A, DIN 11866 серии A
- Присоединения VCO
 - 8-VCO-4
 - 12-VCO-4

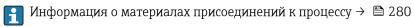

Шероховатость поверхности

Все данные приведены для деталей, контактирующих с жидкостью. Для заказа доступны следующие варианты шероховатости поверхности.

- Без полировки
- Ra_{max} = 0,8 мкм (32 микродюйм)
- Ra_{max} = 0,4 мкм (16 микродюйм)

16.11 Управление

Языки

Управление можно осуществлять на следующих языках:


- Локальное управление: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, индонезийский, вьетнамский, чешский, шведский;
- Через веб-браузер: английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, голландский, португальский, польский, русский, турецкий, китайский, японский, индонезийский, вьетнамский, чешский, шведский;
- С помощью программного обеспечения FieldCare, DeviceCare : английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, китайский, японский.

Локальное управление

С помощью дисплея

Выпускаются дисплеи следующих двух типов:

- код заказа «Дисплей; управление», опция F«4-строчный, с подсветкой, графический; сенсорное управление»;
- код заказа «Дисплей; управление», опция G «4-строчный сенсорный графический дисплей, с подсветкой, с поддержкой WLAN-подключения».
- 🎦 Информация об интерфейсе WLAN → 🖺 74.

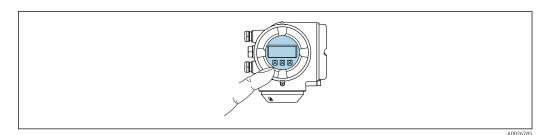

🛮 31 Сенсорное управление

Элементы индикации

- 4-строчный графический дисплей с подсветкой
- Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
- Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния
- Допустимая температура окружающей среды для дисплея:

 20 до +60 °C (-4 до +140 °F)


 При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться.

Элементы управления

- Сенсорное внешнее управление (3 оптические кнопки) без необходимости открытия корпуса: \boxdot , \boxdot , \boxdot
- Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов

С помощью блока выносного дисплея DKX001

- Пистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны в качестве опции → В 254.
 - Дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 доступны только для следующих исполнений корпуса, код заказа для «Корпус»:
 - Опция А «Алюминий, с покрытием»
 - Опция L «Литой, нержавеющая сталь»
 - Если дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 заказываются непосредственно с прибором, то измерительный прибор всегда поставляется с фальш-панелью. В этом случае индикация или управление на преобразователе невозможны.
 - В случае заказа оборудования по отдельности дистанционный дисплей и устройство управления DKX001 будет невозможно подключить одновременно с имеющимся дисплеем измерительного прибора. К преобразователю можно будет одновременно подключить только один дисплей или устройство управления.

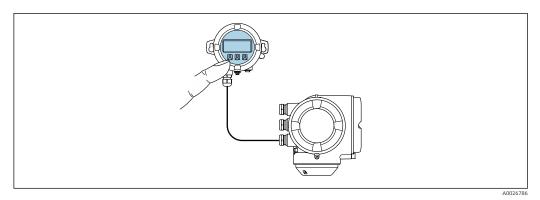

🛮 32 Управление с помощью блока выносного дисплея DKX001

Дисплей и элементы управления

Дисплей и элементы управления соответствуют дисплею и элементам управления модуля дисплея .

Материал

Материал корпуса дисплея и модуль управления DKX001 зависят от выбора материала корпуса преобразователя.

Корпус первичного преобразовате	Выносной дисплей и модуль управления	
Код заказа "Корпус"	Материал	Материал
Опция А "Алюминий, с покрытием"	AlSi10Mg, с покрытием	AlSi10Mg, с покрытием
Опция L "Литой, нержавеющая сталь"	Литая нержавеющая сталь, 1.4409 (CF3M) аналогично 316L	1.4409 (CF3M)

Кабельный ввод

В соответствии с выбором корпуса преобразователя, код заказа «Электрическое подключение».

Соединительный кабель

Размеры



Информация о размерах:

Раздел технического описания «Механическая конструкция».

Дистанционное управление → 🗎 72

Служебный интерфейс

→ 🖺 73

Поддерживаемые управляющие программы Для локальной или удаленной работы с измерительным прибором можно использовать различные управляющие программы. От используемой управляющей программы зависит то, какие управляющие устройства и интерфейсы можно применять для подключения к прибору.

Поддерживаемые управляющие программы	Управляющее устройство	Интерфейс	Дополнительная информация
Веб-браузер	Ноутбук, ПК или планшетный компьютер с веб- браузером	 Служебный интерфейс CDI-RJ45 Интерфейс WLAN Цифровая шина на базе Ethernet (EtherNet/IP, PROFINET) 	Специализированная документация по прибору → 🖺 292
DeviceCare SFE100	Ноутбук, ПК или планшетный компьютер с операционной системой Microsoft Windows	Служебный интерфейс CDI-RJ45Интерфейс WLANПротокол Fieldbus	→ 🖺 255
FieldCare SFE500	Ноутбук, ПК или планшетный компьютер с операционной системой Microsoft Windows	Служебный интерфейс CDI-RJ45Интерфейс WLANПротокол Fieldbus	→ 🖺 255

- Для работы с прибором можно использовать и другие средства управления, поддерживающие технологию FDT, в сочетании с драйвером прибора в формате DTM/iDTM или DD/EDD. Получить такие средства управления можно от соответствующих изготовителей. В частности, помимо прочих, поддерживается интеграция в следующие средства управления:
 - Field Device Manager (FDM) производства Honeywell → www.honeywellprocess.com
 - FieldMate производства Yokogawa → www.yokogawa.com
 - PACTWare → www.pactware.com

Соответствующие файлы описания приборов можно получить по адресу: www.endress.com \rightarrow "Документация/ПО"

Веб-сервер

Встроенный веб-сервер позволяет управлять прибором и настраивать его с помощью веб-браузера с подключением через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) или через интерфейс WLAN. Структура меню управления аналогична структуре меню для местного дисплея. Помимо значений измеряемой величины, отображается информация о состоянии прибора, что позволяет отслеживать состояние прибора. Кроме того, доступно управление данными прибора и настройка сетевых параметров.


Для подключения посредством WLAN необходим прибор, имеющий интерфейс WLAN (доступен для заказа как опция): код заказа для раздела «Дисплей; управление», опция \mathbf{G} «4-строчный, с подсветкой; с сенсорным управлением и поддержкой WLAN-подключения». Этот прибор работает в режиме точки доступа и поддерживает подключение с помощью компьютера или портативного терминала.

Поддерживаемые функции

Обмен данными между управляющим устройством (например, ноутбуком) и измерительным прибором:


- Выгрузка конфигурации из измерительного прибора (формат XML, резервная копия конфигурации)
- Сохранение конфигурации в прибор (формат XML, восстановление конфигурации)
- Экспорт списка событий (файл .csv)
- Экспорт настроек параметров (файл .csv или PDF, документирование конфигурации точки измерения)
- Экспорт журнала проверки работоспособности (файл PDF, доступен только при наличии пакета прикладных программ "Проверка Heartbeat")

- Загрузка программного обеспечения новой версии, например, для обновления ПО прибора
- Загрузка драйвера для интеграции в систему

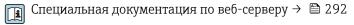

Управление данными HistoROM

Измерительный прибор поддерживает управление данными HistoROM. Управление данными HistoROM включает в себя как хранение, так и импорт/экспорт ключевых данных прибора и процесса, значительно повышая надежность, безопасность и эффективность эксплуатации и обслуживания прибора.

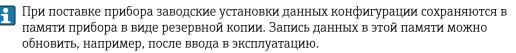

Дополнительная информация о принципе хранения данных

Существуют различные типы модулей хранения данных, в которых хранятся данные, используемые прибором.

	Память прибора	T-DAT	S-DAT
Доступные данные	 Журнал событий (например, диагностических событий) Резервная копия записи данных параметров Пакет программного обеспечения прибора Драйвер для системной интеграции с целью экспорта через веб-сервер, примеры приведены ниже GSDXML для PROFINET 	 Регистрация измеренных значений (опция заказа «HistoROM увеличенной вместимости») Запись данных с текущими параметрами (используется программным обеспечением в режиме реального времени) Индикаторы максимума (минимальные/максимальные значения) Значения сумматоров 	 Данные датчика: номинальный диаметр и др. Серийный номер Данные калибровки Конфигурация прибора (например, программные опции, фиксированные или переменные входы/выходы)
Место хранения	Находится на плате интерфейса пользователя в клеммном отсеке	Возможно крепление к плате пользовательского интерфейса в клеммном отсеке	В разъеме датчика в области шейки преобразователя

Резервное копирование данных

Автоматически

- Наиболее важные данные прибора (датчика и преобразователя) автоматически сохраняются в модулях DAT.
- При замене преобразователя или измерительного прибора: после того как модуль
 Т-DAT с данными предыдущего прибора будет переставлен, новый измерительный
 прибор будет сразу готов к работе, каких-либо ошибок не возникает.
- При замене датчика: после замены датчика происходит передача данных нового датчика из модуля S-DAT в измерительный прибор, и по окончании этого процесса измерительный прибор становится готовым к работе, каких-либо ошибок не возникает.
- При замене электронного модуля (например, электронного модуля ввода/вывода): после замены электронного модуля программное обеспечение модуля сравнивается с действующим встроенным ПО прибора. Программное обеспечение модуля в случае необходимости меняется на ПО более новой или менее новой версии. Электронный модуль становится пригоден для использования сразу после этого, и проблем с совместимостью не возникает.

Вручную

Во встроенной памяти прибора HistoROM находится дополнительная запись данных параметров (полный набор значений параметров настройки), выполняющая перечисленные ниже функции.

- Резервное копирование данных:
 Резервное копирование и последующее восстановление конфигурации прибора в памяти прибора HistoROM.
- Сравнение данных:
 Сравнение текущей конфигурации прибора с конфигурацией прибора, сохраненной в памяти HistoROM.

Передача данных

Вручную

- Перенос конфигурации прибора на другой прибор с помощью функции экспорта в соответствующей управляющей программе, такой как FieldCare, DeviceCare или вебсервер: дублирование конфигурации или сохранение ее в архив (например, для создания резервной копии)
- Передача драйверов для системной интеграции посредством веб-сервера, например: GSDXML для PROFINET

Список событий

Автоматически

- Хронологическое отображение до 20 сообщений о событиях в списке событий
- При наличии активного пакета прикладных программ Расширенный HistoROM (приобретается как опция): отображение до 100 сообщений о событиях в списке событий с метками времени, текстовыми описаниями и мерами по устранению
- Список событий можно экспортировать и просматривать посредством различных интерфейсов и управляющих программ, таких как DeviceCare, FieldCare или вебсервер

Регистрация данных

Вручную

При наличии активного пакета прикладных программ **Расширенный HistoROM**:

- Запись до 1000 измеренных значений по нескольким каналам (от 1 до 4)
- Интервал регистрации настраивается пользователем
- Запись до 250 измеренных значений по каждому из 4 каналов памяти
- Экспорт журнала измеренных значений посредством различных интерфейсов и управляющих программ, таких как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер

16.12 Сертификаты и нормативы

Маркировка СЕ

Измерительная система полностью удовлетворяет требованиям соответствующих директив ЕС. Эти требования перечислены в декларации соответствия ЕС вместе с применимыми стандартами.

Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки СЕ.

Сертификаты на взрывозащищенное исполнение Приборы сертифицированы для использования во взрывоопасных зонах; соответствующие правила техники безопасности приведены в отдельном документе "Правила техники безопасности" (ХА). Ссылка на этот документ указана на заводской табличке.

Санитарная совместимость

■ Сертификат 3-А

Только для приборов с кодом заказа «Дополнительные сертификаты», опция **LP** «ЗА», предусмотрен сертификат З-А.

■ Протестировано EHEDG

Только приборы с кодом заказа «Дополнительные сертификаты», опция **LT** «EHEDG», прошли испытания и соответствуют требованиям EHEDG. Для соответствия требованиям сертификации EHEDG прибор должен использоваться в сочетании с присоединениями к процессу, соответствующими положениям EHEDG в документе «Легко очищаемые трубные соединители и присоединения к процессу» (www.ehedg.org).

- FDA
- Требования к материалам, контактирующим с пищевыми продуктами (ЕС) 1935/2004

Совместимость с фармацевтическим оборудованием

- FDA
- USP класс VI
- Сертификат соответствия TSE/BSE

Сертификация PROFINET

Интерфейс PROFINET

Измерительный прибор сертифицирован и зарегистрирован организацией пользователей PROFIBUS (PNO). Измерительная система соответствует всем требованиям следующих спецификаций:

- Сертификация в соответствии с:
 - Спецификация испытаний для устройств PROFINET
 - Уровень безопасности PROFINET 2 класс нагрузки на сеть
- Прибор также можно эксплуатировать совместно с сертифицированными приборами других изготовителей (функциональная совместимость)

Директива по оборудованию, работающему под давлением

- Наличие на заводской табличке датчика маркировки PED/G1/х (х = категория) указывает на то, что Endress+Hauser подтверждает его соответствие базовым требованиям по безопасности в Приложении I Директивы по оборудованию, работающему под давлением, 2014/68/EC.
- Приборы без такой маркировки (PED) разработаны и изготовлены в соответствии с передовой инженерно-технической практикой. Они соответствуют требованиям статьи . 4, часть 3 Директивы по оборудованию, работающему под давлением, 2014/68/EC. Область их применения представлена в таблицах 6-9 в Приложении II Директивы по оборудованию, работающему под давлением, 2014/68/EC.

Радиочастотный сертификат

Измерительный прибор имеет радиочастотный сертификат.



Дополнительные сертификаты

Сертификат морского регистра

Действующие на данный момент сертификаты можно получить следующим образом:

- В разделе загрузки интернет-сайта Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
- Укажите следующие данные:
 Область поиска: Approval & Certificates → Marine

Сертификат CRN

На некоторые варианты исполнения прибора получен сертификат CRN. В комплект к прибору с сертификатом CRN необходимо заказать присоединение к процессу с сертификатами CRN и CSA.

Испытания и сертификаты

- Испытание под давлением, внутренняя процедура, сертификат проверки
- Сертификат на материалы EN10204-3.1, смачиваемые части и вторичный кожух
- Испытание РМІ (XRF), внутренняя процедура, смачиваемые части, отчет об испытаниях
- Подтверждение соответствия заказу по EN10204-2.1 и отчет об испытаниях по EN10204-2.2

Испытание сварных соединений

Опция	Стандарт тестирования			Компонент		
	ISO 23277 AL2x (PT) ISO 10675-1 AL1 (RT, DR)	ASME B31.3 NFS	ASME VIII, раздел 1 Прибл. 4+8	NORSOK M-601	Измерительная трубка	Присоединение к процессу
CF	Х				PT	RT
KK		х			PT	RT
KP			Х		PT	RT
KR				х	VT, PT	VT, RT
K1	Х				PT	DR
K2		х			PT	DR
КЗ			х		PT	DR
K4				х	VT, PT	VT, DR

PT = испытание на проникновение, RT = радиографическое испытание, VT = визуальный контроль, DR = цифровая радиография
Все опции с отчетом об испытаниях

Другие стандарты и директивы

■ EN 60529

Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP)

■ ГОСТ Р МЭК/EN 60068-2-6

Процедура испытания - тест Fc: вибрации (синусоидальные).

■ FOCT P M9K/EN 60068-2-31

Процедура испытания - тест Ес: удары вследствие небрежного обращения, в первую очередь проводится для приборов.

■ EN 61010-1

Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения – общие положения

■ FOCT P M9K/EN 61326

Излучение в соответствии с требованиями класса А. Электромагнитная совместимость (требования ЭМС).

■ NAMUR NE 21

Электромагнитная совместимость (ЭМС) производственного и лабораторного контрольного оборудования

■ NAMUR NE 32

Сохранение данных в контрольно-измерительных и полевых приборах с микропроцессорами в случае отказа электропитания

■ NAMUR NE 43

Стандартизация уровня аварийного сигнала цифровых преобразователей с аналоговым выходным сигналом.

■ NAMUR NE 53

Программное обеспечение для полевых устройств и устройств обработки сигналов с цифровыми электронными модулями

■ NAMUR NE 80

Применение директивы по оборудованию, работающему под давлением

■ NAMUR NE 105

Спецификация по интеграции устройств Fieldbus с техническими средствами полевых приборов

■ NAMUR NE 107

Самодиагностика и диагностика полевых приборов

■ NAMUR NE 131

Требования к полевым приборам для использования в стандартных областях применения

■ NAMUR NE 132

Расходомер массовый кориолисовый

■ NACE MR0103

Материалы, стойкие к разрушению под действием напряжений в сульфидсодержащей среде при работе в агрессивных средах при нефтепереработке.

■ NACE MR0175/ISO 15156-1

Материалы, предназначенные для использования в среде с содержанием H2S в области нефте- и газопереработки.

■ ETSI EN 300 328

Рекомендации по радиочастотным компонентам 2,4 ГГц.

■ EN 301489

Электромагнитная совместимость и вопросы радиочастотного спектра (ERM).

16.13 Пакеты прикладных программ

Доступны различные пакеты приложений для расширения функциональности прибора. Такие пакеты могут потребовать применения специальных мер безопасности или выполнения требований, специфичных для приложений.

Пакеты приложений можно заказывать в компании Endress+Hauser вместе с прибором или позднее. Endress+Hauser. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.



Функции диагностики

Пакет	Описание
Расширенный HistoROM	Включает в себя расширенные функции (журнал событий и активация памяти измеренных значений).
	Журнал событий: Объем памяти расширен с 20 записей сообщений (стандартное исполнение) до 100 записей.
	Регистрация данных (линейная запись): ■ Емкость памяти расширена до 1000 измеренных значений. ■ По каждому из четырех каналов памяти можно передавать 250 измеренных значений. Интервал регистрации данных определяется и настраивается пользователем. ■ Журналы измеренных значений можно просматривать на локальном дисплее или с помощью управляющих программ, таких как FieldCare, DeviceCare или веб-сервер.

Технология Heartbeat

Пакет	Описание
Проверка + мониторинг Heartbeat	Проверка Heartbeat Соответствует требованиям к прослеживаемой верификации по DIN ISO 9001:2008, глава 7.6 а) "Контроль за оборудованием мониторинга и измерительными приборами". ■ Функциональное тестирование в установленном состоянии без прерывания процесса. ■ Результаты прослеживаемой верификации, в том числе отчет, предоставляются по запросу. ■ Простой процесс тестирования с использованием локального управления или других интерфейсов управления. ■ Однозначная оценка точки измерения (соответствие/несоответствие) с большим охватом испытания на основе спецификаций изготовителя. ■ Увеличение интервалов калибровки в соответствии с оценкой рисков, выполняемой оператором.
	Мониторинг работоспособности Непрерывная передача данных, соответствующих принципу измерения, во внешнюю систему мониторинга состояния для проведения предупреждающего техобслуживания или анализа процесса. Эти данные позволяют оператору: ■ на основе этих данных и другой информации формировать заключения о влиянии процесса (коррозии, истирании, образовании отложений и т.д.) на эффективность измерения с течением времени; ■ своевременно планировать обслуживание; ■ вести мониторинг качества среды, например наличия газовых пузырей.

Концентрация

Пакет	Описание
Измерение	Вычисление и отображение концентрации жидкости
концентрации и	Во многих областях применения в качестве ключевого измеряемого значения
специальной плотности	для мониторинга качества или управления процессами используется
	плотность. Прибор измеряет плотность эталонной жидкости и передает полученное значение в систему управления.
	Пакет прикладных программ «Специальная плотность» обеспечивает высокоточное измерение плотности в широком диапазоне плотностей и температуры в тех областях применения, для которых характерны значительные колебания рабочих условий процесса.
	Наблюдаемая плотность преобразуется в концентрацию вещества в двухкомпонентной смеси с использованием программного пакета «Измерение концентрации»:
	 выбор заранее определенных жидкостей (например, растворы различных сахаров, кислоты, щелочи, соли или этанол);
	• общие или определяемые пользователем единицы измерения (°Brix, °Plato, % по массе, % по объему, моль/л и т. п.) для стандартных областей применения;
	• вычисление концентрации с помощью таблиц, составленных пользователем

Нефтепродукты

Пакет	Описание
Нефтепродукты	С помощью этого программного пакета можно рассчитать и отобразить параметры, наиболее важные для нефтегазовой отрасли.
	 Скорректированный объемный расход и расчетная эталонная плотность соответствуют положениям документа «Руководство АРІ по нефтяным стандартам измерения», раздел 11.1 Содержание воды, основанное на измерении плотности Средневзвешенные значения плотности и температуры

16.14 Аксессуары

📵 Обзор аксессуаров, доступных для заказа 🗕 🖺 254

16.15 Сопроводительная документация



🚹 Обзор связанной технической документации:

- W@M Device Viewer: введите серийный номер с паспортной таблички (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: введите серийный номер с паспортной таблички или просканируйте двумерный матричный код (QR-код) с паспортной таблички.

Стандартная документация

Краткое руководство по эксплуатации

Краткое руководство по эксплуатации датчика

Измерительный прибор	Код документа
Proline Promass F	KA01261D

Краткое руководство по эксплуатации преобразователя

Измерительный прибор	Код документа
Proline 300	KA01341D

Техническое описание

Измерительный прибор	Код документа
Promass F 300	TI01221D

Описание параметров прибора

Измерительный прибор	Код документа
Promass 300	GP01115D

Сопроводительная документация

Указания по технике безопасности

Правила техники безопасности при работе с электрическим оборудованием во для отдельных устройств взрывоопасных зонах.

Содержание	Код документа
ATEX/IECEx Ex d/Ex de	XA01405D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01439D
cCSAus XP	XA01373D
cCSAus Ex d/ Ex de	XA01372D
cCSAus Ex nA	XA01507D
INMETRO Ex d/Ex de	XA01468D
INMETRO Ex ec	XA01470D
NEPSI Ex d/Ex de	XA01469D
NEPSI Ex nA	XA01471D

Выносной модуль дисплея и управления DKX001

Содержание	Код документа
ATEX/IECEx Ex i	XA01494D
ATEX/IECEx Ex ec	XA01498D
cCSAus IS	XA01499D
cCSAus Ex nA	XA01513D
INMETRO Ex i	XA01500D
INMETRO Ex ec	XA01501D
NEPSI Ex i	XA01502D
NEPSI Ex nA	XA01503D

Специальная документация

Содержание	Код документа
Информация о директиве по оборудованию, работающему под давлением	SD01614D
Выносной модуль дисплея и управления DKX001	SD01763D
Радиочастотные сертификаты на интерфейс WLAN для модуля дисплея A309/A310	SD01793D
Веб-сервер	SD01969D
Технология Heartbeat	SD01988D
Измерение концентрации	SD02005
Нефтепродукты	SD02099D

Инструкции по монтажу

Содержание	Комментарии
Инструкция по монтажу для комплектов запасных частей и аксессуаров	 Обзор всех доступных комплектов запасных частей доступен в W@MDevice Viewer → В 252 Аксессуары, доступные для заказа с руководством по монтажу → В 254

Алфавитный указатель

Applicator
DDeviceCare77Файл описания прибора78DIP-переключатели см. Переключатель защиты от записи
FFDA287FieldCare75Пользовательский интерфейс77Установление соединения76Файл описания прибора78Функционирование75
H HistoROM
ID ИЗГОТОВИТЕЛЯ 78 ID ТИПА прибора 78
U USP класс VI
W W@M 251, 252 W@M Device Viewer 17, 252
А Адаптация поведения диагностики
ББезопасность10Безопасность при эксплуатации11Безопасность продукции12Блок выносного дисплея DKX001282Блокировка прибора, статус166
В Ввод в эксплуатацию
Американские единицы измерения 278 Единицы СИ 278 Вибрации 28 Вибростойкость 273

Влияние	
1 1	271
Температура окружающей среды	270
Температура среды	271
Внутренняя очистка	251
Возврат	252
Время отклика	
	275
Вход	258
Входные прямые участки	
Выравнивание потенциалов	
	261
Выходной сигнал	
Выходные прямые участки	
Γ	
Гальваническая изоляция	265
Главный электронный модуль	
Д	
Давление в системе	26
Давление среды	
Влияние	271
Данные о версии для прибора	
Дата изготовления	
Датчик	,
Монтаж	30
	163
Диагностика	100
	185
Диагностическая информация	100
	189
	189
	187
1 3 1	185
Структура, описание	
• •	185
Диапазон измерений	250
Для газов	
Для жидкостей	
Пример расчета для газа	
Диапазон измерения, рекомендуемый	277
Диапазон температур	
Диапазон температуры окружающей среды для	
дисплея	
Температура при хранении	
Температура среды	274
Диапазон температур хранения	273
Директива по оборудованию, работающему под	
давлением	287
Дисплей управления	
Дистанционное управление	
Документ	
Условные обозначения	. 6
Функционирование	

Документация по прибору	Инструменты для подключения
Дополнительная документация	Информация о документе 6
Дополнительные сертификаты	Информация по диагностике
Доступ для записи	Меры по устранению ошибок
Доступ для чтения	Обзор
Ж	Светодиодные индикаторы
журнал регистрации событий	Исполнение прибора
мурнал регистрации сооытии	Использование измерительного прибора
3	Использование не по назначению
- Зависимости "давление/температура" 275	Критичные случаи
Заводская табличка	
Датчик	Испытания и сертификаты
Преобразователь	K
Задачи техобслуживания	Кабельные вводы
Замена	Технические характеристики
Компоненты прибора	Кабельный ввод
Запасная часть	Степень защиты
Запасные части	клеммы
Зарегистрированные товарные знаки 9	Климатический класс
Защита настройки параметров	Код доступа
Защита от записи	Ошибка при вводе
Посредством переключателя защиты от записи	Код заказа
	Код прямого доступа
С помощью кода доступа	Компоненты прибора
Заявление о соответствии	Контекстное меню
Значения параметров	Вызов
Входной сигнал состояния	Замыкание60
Импульсный/частотный/релейный выход 109	Пояснение
Конфигурация ввода/вывода 100	Контрольный список
Релейный выход	Проверка после монтажа
Токовый вход	Проверка после подключения 49
Токовый выход	
T.	Л
И	Локальный дисплей
Идентификация измерительного прибора 17	Представление навигации 55
Измерения и испытания по прибору	Редактор текста
Измеренные значения	Редактор чисел
см. Переменные процесса	см. В аварийном состоянии
Измерительная система	см. Диагностическое сообщение
Измерительный прибор	см. Дисплей управления
Включение	M
Демонтаж	
Конфигурация	Максимальная точность измерения
Монтаж датчика	Масса Масса
Подготовка к монтажу	Транспортировка (примечания)
Подготовка к монтажу	Транспортировка (примечания)
Ремонт	Выбрать среду
Структура	Выход частотно-импульсный перекл. 109, 111,
Утилизация	118
Индикация	Дисплей
см. Локальный дисплей	Настройки WLAN
инспекционный контроль	Обнаружение частично заполненной трубы 136
Подключение	Определить новый код доступа
Инструменты	Отсечение при низком расходе
Для монтажа	Релейный выход 1 до n
Транспортировка	Токовый вход
Электрическое подключение	Токовый выход
	i

294

Материалы	Токовый выход
Диагностика	Язык управления
Для конфигурирования измерительного	Настройки параметров
прибора	Администрирование (Подменю)
Для специальной настройки	Веб-сервер (Подменю)
Настройка	Входной сигнал состояния (Подменю) 103
Меню нижнего уровня	Входной сигнал состояния 1 до n (Подменю) 171
Обзор	Выбрать среду (Мастер)
Меню управления	Выход частотно-импульсный перекл. (Мастер)
Меню, подменю	109, 111, 118
Подменю и роли пользователей	Выход частотно-импульсный перекл. 1 до п
Структура	(Подменю)
Меры по устранению ошибок	Вычисленные значения (Подменю)
Вызов	Диагностика (Меню)
Закрытие	Дисплей (Мастер)
Местный дисплей	Дисплей (Подменю)
Место монтажа	Единицы системы (Подменю)
Механические нагрузки	Значение токового выхода 1 до п (Подменю) 172
Монтаж	Измеряемые переменные (Подменю) 167
Монтажные инструменты	Информация о приборе (Подменю) 249
Монтажные размеры	Конфигурация Вв/Выв (Подменю) 100
см. Размеры для установки	Моделирование (Подменю)
5 2 45oF - 1 14. 2. 3 52.51.5 - 102.	Настройка (Меню)
H	Настройка сенсора (Подменю)
Назначение	Настройки WLAN (Мастер)
Назначение клемм	Обнаружение частично заполненной трубы
Назначение полномочий доступа к параметрам	(Macrep)
Доступ для записи	Определить новый код доступа (Мастер) 157
Доступ для чтения 63	Отсечение при низком расходе (Мастер) 135
Наименование прибора	Расширенная настройка (Подменю) 138
Датчик	Регистрация данных (Подменю)
Преобразователь	Резервное копирование конфигурации
Направление потока	(Подменю)
Наружная очистка	Релейный выход 1 до n (Мастер) 121
Настройки	Релейный выход 1 до n (Подменю) 173
ŴLAN	Сбросить код доступа (Подменю) 157
Адаптация измерительного прибора к рабочим	Связь (Подменю)
условиям процесса	Сумматор 1 до n (Подменю) 141, 169
Администрирование	Токовый вход (Мастер)
Входной сигнал состояния	Токовый вход 1 до n (Подменю) 170
Дополнительная настройка дисплея 142	Токовый выход (Мастер)
Измеряемая среда	Управление сумматором (Подменю) 174
Импульсный выход	Установка нулевой точки (Подменю) 140
Импульсный/частотный/релейный выход 109, 111	нормальные рабочие условия
Конфигурация ввода/вывода 100	
Локальный дисплей	0
Моделирование	Область индикации
Настройка датчика	В представлении навигации 56
Обнаружение частичного заполнения трубы 136	Для основного экрана
Отметка прибора	Область применения
Отсечка при низком расходе	Остаточные риски
Перезагрузка прибора	Обогрев датчика
Протокол связи	Окружающая среда
Релейный выход	Вибростойкость
Сброс сумматора	Механические нагрузки 274
Системные единицы измерения 95	Температура хранения 273
Сумматор	Ударопрочность
Токовый вход	Опции управления

Ориентация (вертикальная, горизонтальная) 24 Основной файл прибора	Переменные процесса
GSD	Регистрация данных
Отображение значений	Резервное копирование конфигурации 155
Для статуса блокировки	Релейный выход 1 до n
Отсечка при низком расходе	Сбросить код доступа
Очистка	Связь
Внутренняя очистка	Список событий
Наружная очистка	Сумматор 1 до п
Функция очистки на месте (СІР)	Токовый вход 1 до n
Функция стерилизации на месте (SIP) 251	Управление сумматором
* yilidin elephinsadin la meele (on) 251	Установка нулевой точки
Π	Поиск и устранение неисправностей
Пакеты прикладных программ 289	Общие
Параметр	Пользовательский интерфейс
Ввод значений или текста 62	Предыдущее событие диагностики 245
Изменение 62	Текущее событие диагностики
Параметры настройки WLAN	Потеря давления
Переключатель защиты от записи	Потребление тока
Переменные процесса	Потребляемая мощность
Измеряемый	Пределы расхода
Расчетный	Представление навигации
Перечень сообщений диагностики	В мастере
Плотность	В подменю
Поведение диагностики	Преобразователь
Пояснение	Поворот дисплея
Символы	Поворот корпуса
Поворот дисплея	Приемка
Поворот корпуса преобразователя	Приложение
Поворот корпуса электронной части	Принцип измерения
см. Поворот корпуса преобразователя	Принципы управления
Повторная калибровка	Присоединения к процессу
Повторяемость	Проверка
Погрешность	Монтаж
Подготовка к монтажу	Полученные изделия
Подготовка к подключению	Проверка после монтажа
Подключение	Проверка после монтажа (контрольный список) 32
см. Электрическое подключение	
Подключение измерительного прибора	Проверка после подключения (контрольный список)
Подключение кабелей подачи напряжения	Программное обеспечение
Подключение сигнальных кабелей	Версия
Подменю	Дата выпуска
Администрирование	Просмотр журналов данных
Веб-сервер	Прямой доступ
Входной сигнал состояния	Путь навигации (представление навигации) 56
Входной сигнал состояния 1 до п	путь павигации (предетавление навигации) эе
Входные значения	P
Выход частотно-импульсный перекл. 1 до п 172	Рабочие характеристики
Выходное значение	Рабочий диапазон измерения расхода
Вычисленные значения	Радиочастотный сертификат
Дисплей	Размеры для установки
Единицы системы	Разрывной диск
Значение токового выхода 1 до n	Давление срабатывания
Измеренное значение	Указания по технике безопасности
Измеряемые переменные	Расширенный код заказа
Информация о приборе	Датчик
Конфигурация Вв/Выв	Преобразователь
Моделирование	Регистратор линейных данных
Настройка сенсора	Редактор текста
пастромка сепсора	гедамтор темета

Редактор чисел	Присвоение переменной процесса 169 Т
см. Текстовая справка	-
Релейный выход	Текстовая справка Вызов
Ремонт	Закрытие
Указания	Пояснение
Ремонт прибора	
Роли пользователей	Температура окружающей среды Влияние
С	Температура при хранении
Санитарная совместимость	Температура при хранении
Сбой питания	Влияние
Серийный номер	Теплоизоляция
Сертификат 3-А	Техника безопасности на рабочем месте
Сертификат ЕНDEG	Технические особенности
Сертификат соответствия TSE/BSE 287	Максимальная точность измерения 272
Сертификаты	Повторяемость
Сертификаты на взрывозащищенное исполнение 286	Технические характеристики, обзор
Сертификация PROFIBUS	Транспортировка измерительного прибора 21
Сетевое напряжение	Требования к материалам, контактирующим с
Сигнал при сбое	пищевыми продуктами
Сигналы состояния	Требования к работе персонала
Символы	Tpeoobanini k paoore nepeonana
В строке состояния локального дисплея 54	У
Для блокировки	Ударопрочность
Для измеряемой величины	Управление конфигурацией прибора
Для мастера	Условия монтажа
Для меню	Вибрации
Для номера канала измерения	Давление в системе
Для параметров	Место монтажа
Для поведения диагностики	Монтажные позиции
Для подменю	Обогрев датчика
Для связи	Разрывной диск
Для сигнала состояния	Спускная труба
Управление вводом данных	Теплоизоляция
Экран ввода	Условия установки
Элементы управления	Входные и выходные участки
Системная интеграция	Размеры для установки
Служба поддержки Endress+Hauser	Условия хранения
Ремонт	Установка кода доступа
Техобслуживание	Установка языка управления
Совместимость с фармацевтическим	Утилизация
оборудованием	Утилизация упаковки
Соединительный кабель	-
Сообщения об ошибках	Φ
см. Диагностические сообщения	Файлы описания прибора
Специальные инструкции по подключению 44	Фильтрация журнала событий 247
Список событий	Функции
Спускная труба	см. Параметр
Стандарты и директивы	Функциональная проверка
Степень защиты	Функциональные кнопки
Строка состояния	см. Элементы управления
В представлении навигации	Функция документа 6
Для основного экрана	II
Структура	Ц
Измерительный прибор	Циклическая передача данных 80
Меню управления	ч
Сумматор	-
Конфигурация	Чтение измеренных значений 166
* **	

Ш
Шероховатость поверхности
Э
Экран редактирования
Использование элементов управления 58, 59
Экран ввода
Эксплуатация
Электрическое подключение
RSLogix 5000
Веб-сервер
Измерительный прибор
Интерфейс WLAN
Программное обеспечение
По сети PROFINET
Через сервисный интерфейс (CDI-RJ45) 73
Степень защиты
Управляющие программы
Посредством интерфейса WLAN 74
Электромагнитная совместимость
Электронный модуль
Элементы управления
_
Я
Языки, опции управления



