BA01042D/06/DE/03.20 71469332 2020-03-02 Gültig ab Version 01.00.zz (Gerätefirmware)

Betriebsanleitung **Proline t-mass A 150 HART**

Thermisches Massedurchfluss-Messgerät







- Dokument so aufbewahren, dass das Dokument bei Arbeiten am und mit dem Gerät jederzeit verfügbar ist.
- Um eine Gefährdung für Personen oder die Anlage zu vermeiden: Kapitel "Grundlegende Sicherheitshinweise" sowie alle anderen, arbeitsspezifischen Sicherheitshinweise im Dokument sorgfältig lesen.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Anleitung gibt Ihre Endress+Hauser Vertriebszentrale Auskunft.

Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 5
1.1 1.2 1.3	Dokumentfunktion5Darstellungskonventionen51.2.1Warnhinweissymbole51.2.2Elektrische Symbole51.2.3Werkzeugsymbole61.2.4Symbole für Informationstypen61.2.5Symbole in Grafiken6Ergänzende Dokumentation71.3.1Standarddokumentation71.3.2Geräteabhängige Zusatzdokumenta- tion7
2	Grundlegende Sicherheitshin-
	weise 8
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Anforderungen an das Personal8Bestimmungsgemäße Verwendung8Arbeitssicherheit9Betriebssicherheit9Produktsicherheit9
3	Produktbeschreibung 10
3.1	Produktaufbau 10
3.2	Eingetragene Marken 10
4	Warenannahme und Produktidenti-
4	Warenannahme und Produktidenti- fizierung 11
4 4.1	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Warenannahme11
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti-fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung12
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messumformer-Typenschild12
4 4.1 4.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13
4 4.1 4.2 5	Warenannahme und Produktidenti-fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14
4 4.1 4.2 5 5.1	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Warenannahme124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Produkt transportieren14Verpackungsentsorgung14
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Montage15
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Verpackungsentsorgung14Montage15Montagebedingungen15
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Verpackungsentsorgung14Montage156.1.1Montageposition15
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 	Warenannahme und Produktidenti-fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Verpackungsentsorgung14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19Messgerät montieren20
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidentii-fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19Messgerät montieren206.2.1Benötigtes Werkzeug20
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidenti- fizierung11Marenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19Messgerät montieren206.2.1Benötigtes Werkzeug206.2.2Messgerät vorbereiten20
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidenti-fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Verpackungsentsorgung14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19Messgerät montieren206.2.1Benötigtes Werkzeug206.2.3Messgerät montieren206.2.4Messumformergehäuse drehen20
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 	Warenannahme und Produktidentiifizierung11Warenannahme11Produktidentiifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Verpackungsentsorgung14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19Messgerät montieren206.2.1Benötigtes Werkzeug206.2.3Messgerät montieren206.2.4Messumformergehäuse drehen206.2.5Anzeigemodul drehen21
 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 	Warenannahme und Produktidenti-fizierung11Warenannahme11Produktidentifizierung124.2.1Messumformer-Typenschild124.2.2Messaufnehmer-Typenschild13Lagerung und Transport14Lagerbedingungen14Produkt transportieren14Verpackungsentsorgung14Montage156.1.1Montageposition156.1.2Anforderungen aus Umgebung und Prozess19Messgerät montieren206.2.1Benötigtes Werkzeug206.2.3Messgerät montieren206.2.4Messumformergehäuse drehen206.2.5Anzeigemodul drehen21Montagekontrolle21

7	Elektr	ischer Anschluss	23
7.1	Anschlu 7.1.1 7.1.2 7.1.3	issbedingungen	23 23 23 23
	7.1.4 7.1.5	Klemmenbelegung	24
72	7.1.7 Massaa	rät anschließen	24 24
7.4	7.2.1	Kabel anschließen	25
7.3	Schutza	rt sicherstellen	25
7.4	Anschlu	usskontrolle	26
8	Bedier	nungsmöglichkeiten	27
8.1	Übersic	ht zu Bedienungsmöglichkeiten	27
8.2	Aufbau nüs	und Funktionsweise des Bedienme-	27
	8.2.1	Aufbau des Bedienmenüs	27
	8.2.2	Bedienphilosophie	29
8.3	Zugriff	auf Bedienmenü via Vor-Ort-	
	Anzeige	2	30
	8.3.1	Betriebsanzeige	30
	8.3.2	Navigieransicht	32
	8.3.3	Editieransicht	34
	8.3.4 0.2 F	Bedlenelemente	35
	0.3.5 0.2.6	Novigioron und que Liste wählen	30 20
	0.2.0	Darameter direkt aufrufen	20
	0.2.7	Hilfotovt aufrufon	20 20
	839	Parameter ändern	40
	8.3.10	Anwenderrollen und ihre Zugriffs-	/10
	8.3.11	Schreibschutz aufheben via Freiga-	41
	8.3.12	Tastenverriegelung ein- und aus-	41
o (F	schalten	41
8.4	Zugriff	auf Bedienmenu via Bedientool	43
	8.4.1 04.2	Field Apert SFA100	43
	0.4.2 8/1 3	A MS Device Manager	4)
	0.4.J 8.4.4	SIMATIC PDM	4) 44
	845	Field Communicator 475	44
	8.4.6	Bedientools anschließen	44
9	Syster	nintegration	46
9.1	Übersic	ht zu Gerätebeschreibungsdateien	46
	9.1.1	Aktuelle Versionsdaten zum Gerät	46
	9.1.2	Bedientools	46
9.2	Messgr	ößen via HART-Protokoll	46
9.3	Weitere	e Einstellungen	47
10	Inbetr	iebnahme	48
10.1	Installa	tions- und Funktionskontrolle	48
10.2	Messge	rät einschalten	48

12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseverhalten anpassen85Übersicht zu Diagnoseinformationen86Messgerät zurücksetzen88Diagnoseliste8912.8.1Ereignishistorie8912.8.2Ereignis-Logbuch filtern9012.8.3Übersicht zu Informationsereignis-
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseinformationen anpassen85Übersicht zu Diagnoseinformationen86Messgerät zurücksetzen88Diagnoseliste8912.8.1Ereignishistorie8912.8.2Ereignis-Logbuch filtern90
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseinformationen anpassen85Übersicht zu Diagnoseinformationen86Messgerät zurücksetzen88Diagnoseliste8912.8.1Ereignishistorie89
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseinformationen anpassen85Übersicht zu Diagnoseinformationen86Messgerät zurücksetzen88Diagnoseliste88Ereignis-Logbuch8912.8.1Fraimishistaria
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8	Diagnose und Störungsbehebung 80 Allgemeine Störungsbehebungen 80 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige 82 12.2.1 Diagnosemeldung 82 12.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 84 Diagnoseinformation im Bedientool 84 Diagnoseinformationen anpassen 85 12.4.1 Diagnoseinformationen 86 Messgerät zurücksetzen 88 Diagnoseliste 88
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseinformationen85Übersicht zu Diagnoseinformationen86Messgerät zurücksetzen88Diagnoseliste88
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseinformationen85Übersicht zu Diagnoseinformationen86Messgerät zurücksetzen88
12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5	Diagnose und Störungsbehebung 80 Allgemeine Störungsbehebungen 80 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige 82 12.2.1 Diagnosemeldung 82 12.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen 84 Diagnoseinformation im Bedientool 84 Diagnoseinformationen anpassen 85 12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen 85 Übersicht zu Diagnoseinformationen 86
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen8512.4.1Diagnoseverhalten anpassen85
12 12.1 12.2 12.3 12.4	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84Diagnoseinformationen anpassen85
12 12.1 12.2 12.3	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84Diagnoseinformation im Bedientool84
12 12.1 12.2	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung8212.2.2Behebungsmaßnahmen aufrufen84
12 12.1 12.2	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige8212.2.1Diagnosemeldung82
12 12.1 12.2	Diagnose und Störungsbehebung80Allgemeine Störungsbehebungen80Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige82
12 12.1	Diagnose und Störungsbehebung 80 80 Allgemeine Störungsbehebungen
12	Diagnose und Störungsbehebung 80
10	Diagnogo und Stömungshahahung 00
1110	
11.0	
11.0 11.6	Masswarthistoria anzaigan 70
11 5	Summenzähler-Reset durchführen 72
11.4	sen 77
11 4	Messgerät an Prozesshedingungen annas-
	11.3.3 Ausgangsgrößen
	11.3.2 Summenzähler
- 2.0	11.3.1 Prozessarößen
11.3	Messwerte ablesen
	schreibung 75
	11.2.2 Parameterübersicht mit Kurzbe-
	11.2.1 Navigationspfad 75
11.2	Anzeige konfigurieren 75
11.1	Bediensprache anpassen 75
	
11	Betrieb
	schalter
	10.8.2 Schreibschutz via Verriegelungs-
	10.8.1 Schreibschutz via Freigabecode 72
	Zugriff
10.8	Einstellungen schützen vor unerlaubtem
10.7	Simulation
10.6	Konniguration verwalten
10 4	10.5.9 VOR-URT-Anzeige konfigurieren 6/
	10.5.0 Summenzamer Komigurieren
	10.5.8 Summenzähler konfigurieren
	10.5.7 Schleichmenge konfigurieren 66
	10.5.6 Ausgangsverhalten konfigurieren 65
	10.5.5 PFS-Ausgang konfigurieren 60
	10.5.4 Stromausgang konfigurieren 58
	10.5.3 Systemeinheiten einstellen
	10.5.2 Anwendungen konfigurieren 54
	10.5.1 Messstellenbezeichnung festlegen 54
10.5	Erweiterte Einstellungen 53
	konfigurieren 51
	10.4.5 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
	10.4.4 Stromausgang konfigurieren 51
	10.4.3 Installationsfaktor festlegen 50
	10.4.2 Prozessdruck festlegen
	10.4.1 Gasart auswanien
	Inviessgerat konnigurieren 49 10 (c.1) Consert europäileler
10.4	Managerät laufigereitenen (0
10.5	

13	Reparatur
13.1	Allgemeine Hinweise
13.2	Ersatzteile 91
13.3	Endress+Hauser Dienstleistungen 91
14	Wartung 92
14.1	Wartungsarbeiten
	14.1.1 Außenreinigung 92
1 ()	14.1.2 Innenreinigung
14.2	Mess- und Prüfmittel
14.5	Endress+Hauser Dienstielstungen
15	Rücksendung 93
16	Entsorgung
16.1	Messgerät demontieren
16.2	Messgerät entsorgen 94
17	Technische Daten95
17.1	Anwendungsbereich
17.2	Arbeitsweise und Systemaufbau
17.3	Kenngrößen
175	Ausgang
17.5	Leistungsmerkmale 101
17.7	Montage
17.8	Umgebung 103
17.9	Prozess 103
17.10	Konstruktiver Aufbau 104
17.11	Bedienbarkeit
17.12	Zertilikate und Zulassungen
17.14	Ergänzende Dokumentation 109
18	Anhang 110
18.1	Übersicht zum Bedienmenü Bediener/
10.1	Instandhalter 110
Stich	wortverzeichnis 129

1 Hinweise zum Dokument

1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

1.2 Darstellungskonventionen

1.2.1 Warnhinweissymbole

Symbol	Bedeutung
GEFAHR A0011189-DE	GEFAHR! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.
WARNUNG A0011190-DE	WARNUNG! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.
A0011191-DE	VORSICHT! Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht ver- mieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.
HINWEIS A0011192-DE	HINWEIS! Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachver- halten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

1.2.2 Elektrische Symbole

Symbol	Bedeutung
A0011197	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.
A0011198	Wechselstrom Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.
 	Erdanschluss Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers über ein Erdungssystem geerdet ist.
A0011199	Schutzleiteranschluss Eine Klemme, die geerdet werden muss, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
A0011201	Äquipotenzialanschluss Ein Anschluss, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muss: Dies kann z.B. eine Potenzialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.

Symbol	Bedeutung
0	Torxschraubendreher
A0013442	
	Schlitzschraubendreher
A0011220	
	Kreuzschlitzschraubendreher
A0011219	
	Innensechskantschlüssel
A0011221	
Ń	Sechskantschlüssel
A0011222	

1.2.3 Werkzeugsymbole

1.2.4 Symbole für Informationstypen

Symbol	Bedeutung
A0011182	Erlaubt Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.
A0011183	Zu bevorzugen Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die zu bevorzugen sind.
A0011184	Verboten Kennzeichnet Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.
A0011193	Tipp Kennzeichnet zusätzliche Informationen.
A0011194	Verweis auf Dokumentation Verweist auf die entsprechende Dokumentation zum Gerät.
A0011195	Verweis auf Seite Verweist auf die entsprechende Seitenzahl.
A0011196	Verweis auf Abbildung Verweist auf die entsprechende Abbildungsnummer und Seitenzahl.
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
~	Ergebnis einer Handlungssequenz
A0013562	Hilfe im Problemfall

1.2.5 Symbole in Grafiken

Symbol	Bedeutung
1, 2, 3,	Positionsnummern
1. , 2. , 3	Handlungsschritte
A, B, C,	Ansichten
A-A, B-B, C-C,	Schnitte
≈➡	Durchflussrichtung
A0013441	

Symbol	Bedeutung
EX A0011187	Explosionsgefährdeter Bereich Kennzeichnet den explosionsgefährdeten Bereich.
A0011188	Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Kennzeichnet den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

1.3 Ergänzende Dokumentation

1.3.1 Standarddokumentation

Dokumenttyp	Zweck und Inhalt des Dokuments
Technische Information	Planungshilfe für Ihr Gerät Das Dokument liefert alle technischen Daten zum Gerät und gibt einen Überblick, was rund um das Gerät bestellt werden kann.
Kurzanleitung	Schnell zum 1. Messwert Die Anleitung liefert alle wesentlichen Informationen von der Warenan- nahme bis zur Erstinbetriebnahme.

1 Die aufgelisteten Dokumenttypen sind verfügbar:

- Auf der mitgelieferten CD-ROM zum Gerät
- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Download

1.3.2 Geräteabhängige Zusatzdokumentation

Beim Geräteeinsatz im explosionsgefährdeten Bereich oder gemäß Druckgeräterichtlinie: Anweisungen der entsprechenden Zusatzdokumentation konsequent beachten. Die Zusatzdokumentation ist fester Bestandteil der Dokumentation zum Gerät.

Dokumenttyp	Gerätebesonderheit und Inhalt des Dokuments
Safety Instructions	Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Das Dokument liefert alle erforderlichen Informationen zum sicheren Betrieb des Geräts im explosionsgefährdeten Bereich und wie sich das Gerät anhand des Typenschilds als Ex-Gerät identifizieren lässt.
Angaben zur Druckgeräterichtlinie	Einsatz gemäß Druckgeräterichtlinie Das Dokument liefert aller erforderlichen Informationen zum sicheren Betrieb des Geräts beim Einsatz gemäß Druckgeräterichtlinie und wie sich das Gerät anhand des Typenschilds als Druckgerät identifizieren lässt.
Einbauanleitung	Bestelltes Zubehörteil Die Anleitung liefert alle Informationen für die Installation des bestellten Zubehör- oder Ersatzteils.

Die aufgelisteten Dokumenttypen sind verfügbar:

- Auf der mitgelieferten CD-ROM zum Gerät
- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Download

2 Grundlegende Sicherheitshinweise

2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal für Installation, Inbetriebnahme, Diagnose und Wartung muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- Vom Anlagenbetreiber autorisiert
- Mit den nationalen Vorschriften vertraut
- Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

Das Bedienpersonal muss folgende Bedingungen erfüllen:

- Entsprechend den Aufgabenanforderungen vom Anlagenbetreiber eingewiesen und autorisiert
- Anweisungen in dieser Anleitung befolgen

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Gasen bestimmt.

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur unter Einhaltung der Daten auf dem Typenschild und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen einsetzen.
- Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann (z.B. Explosionsschutz, Druckgerätesicherheit).
- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Wird die Sensorverschraubung geöffnet, verliert das Messgerät seine Messgenauigkeit. In diesem Fall ist das Messgerät auszubauen und zur Rekalibrierung und an den Hersteller zu senden.

WARNUNG

Verletzungsgefahr, wenn Prozessanschluss und Sensorverschraubung unter Druck geöffnet werden.

• Der Prozessanschluss darf nur im drucklosem Zustand geöffnet werden.

HINWEIS

Eindringen von Staub und Feuchtigkeit bei Öffnung des Messumformergehäuses.

Messumformergehäuse nur kurz öffnen und dabei darauf achten, dass weder Staub noch Feuchtigkeit in das Gehäuse eintreten.

HINWEIS

Verlust der Messgenauigkeit wegen Öffnung des Sensors.

 Wird die Sensorverschraubung geöffnet, verliert das Messgerät seine Messgenauigkeit. In diesem Fall ist das Messgerät auszubauen und zur Rekalibrierung und an den Hersteller zu senden.

HINWEIS

Bruchgefahr des Messaufnehmers durch korrosive oder abrasive Messstoffe!

- Kompatibilität des Prozessmessstoffs mit dem Messaufnehmer abklären.
- Beständigkeit aller messstoffberührender Materialien im Prozess sicherstellen.
- ► Spezifizierten maximalen Prozessdruck einhalten.

Klärung bei Grenzfällen:

 Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

Restrisiken

Die Erwärmung der äußeren Gehäuseoberflächen beträgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den elektronischen Komponenten max. 15 K. Beim Durchleiten heißer Messstoffe durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Gehäuses. Speziell beim Messaufnehmer muss mit Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen können.

Mögliche Verbrennungsgefahr durch Messstofftemperaturen!

► Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

• Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung:

▶ Schweißgerät nicht über das Messgerät erden.

2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

• Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ► Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

2.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem ist es konform zu den EG-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EG-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress +Hauser diesen Sachverhalt.

3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau



- 1 Elektronikraumdeckel
- 2 Anzeigemodul
- 3 Klemmenblock
- 4 Elektronikmodul
- 5 Kabelverschraubung
- 6 Messumformer-Gehäuse
- 7 Messaufnehmer
- 8 S-DAT

3.2 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

Applicator[®], FieldCare[®], Field XpertTM, HistoROM[®]

Eingetragene oder angemeldete Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

4 Warenannahme und Produktidentifizierung

4.1 Warenannahme



A0013843

Bestellcode auf Lieferschein (1) mit Bestellcode auf Produktaufkleber (2) identisch?





A0013697

CD-ROM mit Technischer Dokumentation und Dokumenten vorhanden?

Wenn eine der Bedingungen nicht erfüllt ist: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser Vertriebsstelle.

4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Messgeräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Bestellcode (Order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress.com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät werden angezeigt.

Eine Übersicht zum Umfang der mitgelieferten Technischen Dokumentation bieten:

- Der W@M Device Viewer: Seriennummer vom Typenschild eingeben (www.endress.com/deviceviewer)



4.2.1 Messumformer-Typenschild

Beispiel f
ür ein Messumformer-Typenschild

- 1 Herstellungsort
- 2 Name des Messumformers
- 3 Bestellcode (Order code)
- 4 Seriennummer (Ser. no.)
- 5 Erweiterter Bestellcode (Ext. ord. cd.)
- 6 Elektrische Anschlussdaten: z.B. verfügbare Ein- und Ausgänge, Versorgungsspannung
- 7 Typ der Kabelverschraubungen
- 8 Zulässige Umgebungstemperatur (T_a)
- 9 Firmware-Version (FW) und Geräterevision (Dev.Rev.) ab Werk
- 10 CE-Zeichen, C-Tick
- 11 Zusatzinformationen zur Ausführung: Zertifikate, Zulassungen
- 12 Zulässiger Temperaturbereich für Kabel
- 13 Herstellungsdatum: Jahr-Monat
- 14 Schutzart
- 15 Zulassungsinformationen zum Explosionsschutz
- 16 Dokumentnummer sicherheitsrelevanter Zusatzdokumentation \rightarrow \square 7
- 17 2-D-Matrixcode



4.2.2 Messaufnehmer-Typenschild

- 🖻 2 Beispiel für 1. Messaufnehmer-Typenschild
- 1 Name des Messaufnehmers
- 2 Seriennummer (Ser. no.)
- 3 CE-Zeichen, C-Tick
- 4 Prozess-Temperaturbereich
- 5 Messstoff-Temperaturbereich
- 6 Werkstoff von Messrohr, Verteilstück und Dichtung
- 7 Testdruck des Messaufnehmers
- 8 Nenndruck des Messaufnehmers
- 9 Flanschnennweite/Nenndruck
- 10 Zulassungsinformationen zur Druckgeräterichtlinie
- 11 Herstellungsdatum: Jahr-Monat



Die Nachbestellung des Messgeräts erfolgt über den Bestellcode (Order code).

Erweiterter Bestellcode

- Gerätetyp (Produktwurzel) und Grundspezifikationen (Muss-Merkmale) werden immer aufgeführt.
- Von den optionalen Spezifikationen (Kann-Merkmale) werden nur die sicherheitsund zulassungsrelevanten Spezifikationen aufgeführt (z.B. LA). Wurden noch andere optionale Spezifikationen bestellt, werden diese gemeinsam durch das Platzhaltersymbol # dargestellt (z.B. #LA#).
- Enthalten die bestellten optionalen Spezifikationen keine sicherheits- und zulassungsrelevanten Spezifikationen, werden sie durch das Platzhaltersymbol + dargestellt (z.B. XXXXXX-AACCCAAD2S1+).

5 Lagerung und Transport

5.1 Lagerbedingungen

Folgende Hinweise bei der Lagerung beachten:

- In Originalverpackung lagern, um Stoßsicherheit zu gewährleisten.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.
- Vor Sonneneinstrahlung schützen, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Lagerplatz wählen, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilzund Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- Trocken und staubfrei lagern.
- Nicht im Freien aufbewahren.
- Lagerungstemperatur

5.2 Produkt transportieren

WARNUNG

Schwerpunkt des Messgeräts liegt über den Aufhängepunkten der Tragriemen. Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät!

 Tragriemen sind im Normalfall nicht notwendig. Falls sie trotzdem verwendet werden, ist zu beachten, dass der Schwerpunkt des Messgeräts über den Aufhängepunkten der Tragriemen liegt

Folgende Hinweise beim Transport beachten:

- Messgerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.
- Hebewerkzeug
 - Tragriemen: Ketten vermeiden, da diese das Gehäuse beschädigen können.
 - Bei Holzkisten: Bodenstruktur erlaubt diese mit einem Stapler längs- oder breitseitig zu verladen.
- Messgerät nicht am Messumformergehäuse anheben.
- Auf Prozessanschlüsse montierte Schutzscheiben oder Schutzkappen nicht entfernen. Sie verhindern mechanische Beschädigungen an den Dichtflächen sowie Verschmutzungen im Messrohr.

5.3 Verpackungsentsorgung

Alle Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und 100% recycelbar:

- Messgerät-Umverpackung: Stretchfolie aus Polymer, die der EU Richtlinie 2002/95/EC (RoHS) entspricht.
- Verpackung:
 - Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird. oder
 - Karton gemäß europäische Verpackungsrichtlinie 94/62EG; Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt.
- Seemäßige Verpackung (optional): Holzkiste, behandelt gemäß Standard ISPM 15, was durch das angebrachte IPPC-Logo bestätigt wird.
- Träger- und Befestigungsmaterial:
 - Kunststoff-Einwegpalette
 - Kunststoffbänder
 - Kunststoff-Klebestreifen
- Auffüllmaterial: Papierpolster

6 Montage

6.1 Montagebedingungen

Grundsätzlich sind keine besonderen Montagevorkehrungen wie Abstützungen o.Ä. erforderlich.

6.1.1 Montageposition

Montageort

Thermische Messgeräte benötigen ein voll ausgebildetes Strömungsprofil als Voraussetzung für eine korrekte Durchflussmessung. Aus diesem Grund nachfolgende Punkte und Kapitel beim Einbau des Messgeräts beachten:

- Strömungsstörungen vermeiden, da das thermische Messprinzip empfindlich darauf reagiert.
- Vorrichtungen zur Kondensationsvermeidung einsetzen (z.B. Kondensatsammelgefäß, Wärmeisolation etc.).

Einbaulage

Die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer hilft, den Messaufnehmer entsprechend der Durchflussrichtung einzubauen (Fließrichtung des Messstoffs durch die Rohrleitung).

Vertikale Einbaulage	A0017337	✓ ✓ ¹⁾
Horizontale Einbaulage Messumformer- kopf oben	A0015589	
Horizontale Einbaulage Messumformer- kopf unten	A0015590	✓ ✓ ²⁾
Schräge Einbaulage Messumformerkopf unten	A0015773	3)

1) Bei gesättigten oder verunreinigten Gasen ist die aufwärtsgerichtete Strömung zu bevorzugen, um Kondensation oder Verschmutzung zu minimieren.

- 2) Nur geeignet für saubere und trockene Gase. Wenn ständig Ablagerungen und Kondensate vorhanden sind: Schräge Einbaulage des Messaufnehmers verwenden.
- 3) Schräge Einbaulage (α = ca. 135°) wählen, falls Gas sehr feucht oder mit Wasser gesättigt ist.

Anforderung an die Rohrleitungen

Beim Einbau des Messgeräts fachgerecht vorgehen und folgende Punkte beachten:

- Rohrleitung fachgerecht verschweißen
- Korrekte Dichtungsgrößen verwenden
- Flansche und Dichtungen korrekt ausrichten
- Der einlaufseitige Innendurchmesser der Rohrleitung muss dem Innendurchmesser des bestellten Prozessanschlusses entsprechen. Die maximale Abweichung der Innendurchmesser darf betragen:
 - 1 mm (0,04 in)
- Nach dem Einbau muss die Rohrleitung frei von Verschmutzungen und Partikeln sein, um Beschädigungen an den Sensoren zu vermeiden.

Weitere Informationen \rightarrow Norm ISO 14511





Ein- und Auslaufstrecken

Das thermische Messprinzip reagiert empfindlich auf Strömungsstörungen.

- Generell sollte deshalb das Messgerät so weit wie möglich von der Strömungsstörung entfernt eingebaut werden. Weitere Informationen → ISO 14511.
- Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern usw. zu montieren. Um die spezifizierte Messgenauigkeit des Messgeräts zu erreichen, sind mindestens die untenstehenden Ein- und Auslaufstrecken einzuhalten. Sind mehrere Strömungsstörungen vorhanden, so ist die längste angegebene Einlaufstrecke einzuhalten.



Empfohlene Ein- und Auslaufstrecken (ohne Strömungsgleichrichter)

- 1 Reduktion
- 2 Erweiterung
- 3 90°-Krümmer oder T-Stück
- 4 2 × 90°-Krümmer
- 5 Regelventil
- 6 2 × 90°-Krümmer dreidimensional

Einbaumaße

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Auslaufstrecke bei Druck- oder Temperaturmessgerät

Beim Einbau eines Druck- oder Temperaturmessgeräts hinter dem Messgerät auf einen genügend großen Abstand achten.



PT Druckmessgerät

TT Temperaturmessgerät

Strömungsgleichrichter (19 Loch) zur Verwendung mit Festflanschen

Falls die Einlaufstrecken nicht eingehalten werden können, wird die Verwendung eines Strömungsgleichrichters empfohlen.



Empfohlene Einlauf- und Auslaufstrecken bei Verwendung eines Strömungsgleichrichters

Hierbei handelt es sich um ein spezielles Endress+Hauser Design, welches für den Messaufnehmer t-mass A 150 (DN 40 ... 50 / 1 ½...2") konzipiert wurde. Die Anordnung der einzelnen Schraubenlöcher und deren Durchmesser ermöglicht die Mehrfachverwendung des Strömungsgleichrichters für verschiedene Flanschdruckstufen.

Der Strömungsgleichrichter und die Dichtungen werden zwischen Rohrleitungsflansch und Messsystem eingebaut. Verwenden Sie lediglich Normschrauben, die zu den Schraubenbohrungen passen, um eine korrekte Zentrierung des Strömungsgleichrichters zu gewährleisten.

Dabei ist zu beachten, dass der Strömungsgleichrichter so montiert wird, dass die Positionierkerbe in Richtung des Messumformers zeigt. Ein falscher Einbau könnte sich negativ auf die Messgenauigkeit auswirken.



- 1 Strömungsgleichrichter
- 2 Dichtung

H

- 3 Positionierkerbe
- 4 Positionierkerbe und Messumformer korrekt ausrichten

Nicht f
ür Losflansch- und Gewindevariante geeignet!

- Messaufnehmer mit Strömungsgleichrichter kalibriert bestellen. Durch die gemeinsame Kalibrierung wird eine optimale Leistung erzielt. Wird der Strömungsgleichrichter separat bestellt und mit dem Gerät verwendet, entsteht eine zusätzliche Messunsicherheit.
- Werden Strömungsgleichrichter anderer Anbieter eingesetzt, hat dies Auswirkungen auf Strömungsprofil und Druckabfall und führt zu einer Beeinträchtigung der Messleistung.
- Schrauben, Muttern, Dichtungen etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.

Druckverlust

Der Druckverlust für Strömungsgleichrichter berechnet sich wie folgt:

$\Delta p = K \cdot \frac{\dot{\mathbf{m}}^2}{\rho} \cdot \frac{1}{D^4}$	A0005243
$ \begin{split} &\Delta p = Druckverlust \ [mbar] \\ &\rho = Dichte \ [kg/m^3] \\ &K = Konstante \ 1876 \ (SI \ Einheiten) \ oder \ 8,4 \cdot 10^{-7} \ (US \ Einheiten) \end{split} $	mˈ = Massefluss [kg/h] D = Durchmesser [mm]

Berechnungsbeispiel

- m = 412 kg/h
- $\rho = 8,33 \text{ kg/m}^3$ bei 7 bar abs. und 20 °C (68 °F)
- D = 42,8 mm für DN 40, PN 40

Berechung in SI-Einheiten

 $\Delta p = 1876 \cdot (412^2 \div 8,33) \cdot (1 \div 42,8^4) = 11,4 \text{ mbar}$

6.1.2 Anforderungen aus Umgebung und Prozess

Umgebungstemperaturbereich

Messumformer	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
Messaufnehmer	 Flansch- und Gewindeanschluss aus rostfreiem Stahl: -40 +60 °C (-40 +140 °F) Flanschanschluss PN16 aus Kohlenstoffstahl: -10 +60 °C (-14 +140 °F) Flanschanschluss Cl.150 aus Kohlenstoffstahl: -29 +60 °C (-20,2 +140 °F)
Vor-Ort-Anzeige	–20 +60 °C (–4 +140 °F) Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige beeinträch- tigt sein.

► Bei Betrieb im Freien:

Direkte Sonneinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.

Systemdruck

Messaufnehmer

Je nach Ausführung bitte Angaben auf Typenschild beachten. max. 40 bar g (580 psi g)

Wärmeisolation

Wenn das Gas sehr feucht oder mit Wasser gesättigt ist, dann sollten die Rohrleitung und das Messaufnehmergehäuse isoliert werden, damit sich keine Wassertröpfchen am Messfühler niederschlagen können.

HINWEIS

Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung!

 Maximale Isolationshöhe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformerkopf komplett freibleibt.



6.2 Messgerät montieren

6.2.1 Benötigtes Werkzeug

Für Messumformer

Für das Drehen des Messumformergehäuses (in 90°-Schritten): Innensechskantschlüssel 4 mm (0,15 in)

Für Messaufnehmer

Für Flansche und andere Prozessanschlüsse: Entsprechendes Montagewerkzeug

6.2.2 Messgerät vorbereiten

1. Sämtliche Reste der Transportverpackung entfernen.

2. Vorhandene Schutzscheiben oder Schutzkappen vom Messaufnehmer entfernen.

3. Aufkleber auf dem Elektronikraumdeckel entfernen.

6.2.3 Messgerät montieren

WARNUNG

Gefahr durch mangelnde Prozessdichtheit!

- Darauf achten, dass der Innendurchmesser der Dichtungen gleich oder größer als derjenige von Messrohr und Rohrleitung ist.
- ► Darauf achten, dass die Dichtungen unbeschädigt und sauber sind.
- Bei Losflanschen kann sich das Messumformergehäuse bei nicht angezogenen Flanschen um die Rohrachse drehen.
- Dichtungen korrekt befestigen.
- 1. Sicherstellen, dass die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der Durchflussrichtung des Messstoffs übereinstimmt.
- 2. Messgerät so einbauen oder Messumformergehäuse drehen, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben weisen.



6.2.4 Messumformergehäuse drehen

Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, lässt sich das Messumformergehäuse in 4 indexierte Positionen drehen, maximal 2 x 90° nach links oder nach rechts:



- 1. Befestigungsschraube mit Innnensechskantschlüssel lösen.
- 2. Gehäuse in die gewünschte Richtung drehen.
- 3. Befestigungsschraube fest anziehen.

6.2.5 Anzeigemodul drehen



- 1. Deckel des Elektronikraums abschrauben.
- 2. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 3. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 4×90° in jede Richtung.
- 4. Flachbandkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken und drehen, bis es einrastet.
- 5. Deckel des Elektronikraums wieder aufschrauben.

6.3 Montagekontrolle

Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?	
Erfüllt das Messgerät die Messstellenspezifikationen?	
 Zum Beispiel: Prozesstemperatur Prozessdruck (siehe Dokument "Technische Information, Kapitel "Werkstoffbelastungskurven") Umgebungstemperatur Messbereich →	

Wurde die richtige Einbaulage für den Messaufnehmer gewählt→ 🗎 15 ?	
 Gemäß Messaufnehmertyp Gemäß Messstoffeigenschaften Gemäß Messstofftemperatur Gemäß Prozeßdruck 	
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer mit der tatsächlichen Messstoff-Fließrichtung in der Rohrleitung überein $\rightarrow \square 15$?	
Sind ausreichend Ein- und Auslaufstrecken vor und hinter der Messstelle vorhanden?	
Ausrichtung in Strömungsrichtung korrekt?	
Ist das Gerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?	
Ist das Gerät gegen Überhitzung geschützt?	
Ist das Gerät gegen übermäßige Vibrationen geschützt?	
Gasbeschaffenheit (z.B. Reinheit, Trockenheit, Sauberkeit) kontrollieren.	
Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	

7 Elektrischer Anschluss

7.1 Anschlussbedingungen

7.1.1 Benötigtes Werkzeug

- Für Kabeleinführungen: Entsprechendes Werkzeug verwenden
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Quetschzange für Aderendhülse
- Schlitzschraubendreher $\leq 3 \text{ mm} (0, 12 \text{ in})$

7.1.2 Anforderungen an Anschlusskabel

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlusskabel müssen die folgenden Anforderungen erfüllen.

Elektrische Sicherheit

Gemäß national gültiger Vorschriften.

Kabelspezifikation

Zulässiger Temperaturbereich:

- -40 °C (-40 °F)...≥ 80 °C (176 °F)
- Mindestanforderung für Kabel-Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +20 K

Stromausgang

Bei 4-20 mA HART: Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beachten.

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang Normales Installationskabel ausreichend

Kabeldurchmesser

- Mitausgelieferte Kabelverschraubungen: M20 × 1,5 mit Kabel φ
 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Aderquerschnitte 0,5 ... 1,5 mm² (21 ... 16 AWG)

7.1.3 Anforderungen an Speisegerät

Versorgungsspannung Gerät

DC 24 V (18 ... 30 V)

Der Versorgungsstromkreis muss SELV/PELV-Konformität erfüllen.

Versorgungsspannung Impuls/Frequenz/Status

Es ist eine externe Spannungsversorgung für jeden Ausgang notwendig.

Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Klemmenspannung
Option B, K	DC 30 V

Bürde

0 ... 750 Ω, abhängig von der externen Versorgungsspannung des Speisegeräts

7.1.4 Klemmenbelegung

Anhand des Typenschilds auf dem Elektronikmodul ist die Klemmenbelegung für den elektrischen Anschluss ersichtlich.



7.1.5 Messgerät vorbereiten

1. Wenn vorhanden: Blindstopfen entfernen.

2. HINWEIS

Mangelnde Gehäusedichtheit.

Aufheben der Funktionstüchtigkeit des Messgeräts möglich!

▶ Passende, der Schutzart entsprechende Kabelverschraubungen verwenden.

Wenn Messgerät ohne Kabelverschraubungen ausgeliefert wird:

Passende Kabelverschraubung für entsprechendes Anschlusskabel bereitstellen. $\rightarrow \ \bigspace{-1.5}\ \bigsp$

 Wenn Messgerät mit Kabelverschraubungen ausgeliefert wird: Kabelspezifikation beachten →
⁽¹⁾ 23.

7.2 Messgerät anschließen

HINWEIS

Einschränkung der elektrischen Sicherheit durch falschen Anschluss!

- ► Elektrische Anschlussarbeiten nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausführen lassen.
- National gültige Installationsvorschriften beachten.
- ► Die örtlichen Arbeitsschutzvorschriften einhalten.
- ► SELV-/PELV-konforme 24 V DC (18 ... 30 V) Spannungsversorgung.
- ▶ 4 ... 20 mA HART active
- Maximale Ausgangswerte: DC 24V, 22 mA, Bürde 0 ... 750 Ω



7.2.1 Kabel anschließen

- 1. Anschlussraumdeckel abschrauben.
- 2. Anzeigemodul abziehen.
- 3. Versorgungskabel durch die Kabeleinführung schieben. Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- 4. Kabel und Kabelenden abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen →
 ⁽¹⁾ 99 . F
 ⁽²⁾ F
 ⁽²⁾ HART-Kommunikation: Bei Anschluss des Kabelschirms an die Erdungsklemme das Erdungskonzept der Anlage beachten.
- 6. Schrauben im Klemmenblock fest anziehen.
- 7. Für das Signalkabel die gleichen Schritte durchführen wie für das Versorgungskabel.
- 8. Den Klemmenblock in das Elektronikmodul einstecken.
- 9. Kabelverschraubungen fest anziehen.

10. HINWEIS

- Aufhebung der Gehäuseschutzart durch mangelnde Gehäusedichtheit!
- Gewinde ohne Verwendung von Fett einschrauben. Die Deckelgewinde sind mit einer Trockenschmierung beschichtet.

Messumformer in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

7.3 Schutzart sicherstellen

Das Messgerät erfüllt alle Anforderungen gemäß der Schutzart IP66 und IP67 (Type 4X enclosure).

Um die Schutzart IP66 und IP67 (Type 4X enclosure) zu gewährleisten, nach dem elektrischen Anschluss folgende Schritte durchführen:

- 1. Prüfen, ob die Gehäusedichtungen vom Anschluss- und Elektronikraum sauber und richtig eingelegt sind. Gegebenenfalls die Dichtungen trocknen, reinigen oder ersetzen.
- 2. Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel fest anziehen.
- 3. Kabelverschraubungen fest anziehen.
- 4. Damit auftretende Feuchtigkeit nicht zur Einführung gelangt: Kabel vor der Kabeleinführung eine nach unten hängende Schlaufe bilden ("Wassersack").

5. Für nicht benutzte Kabeleinführungen Blindstopfen einsetzen.

7.4 Anschlusskontrolle

Sind Messgerät und Kabel unbeschädigt (Sichtkontrolle)?	
Sind Hilfsenergie- und Signalkabel korrekt angeschlossen?	
Entspricht die Versorgungsspannung den Angaben auf dem Anschlussschema?	
Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen→ 🗎 23 ?	
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet und fest verlegt?	
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt? Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	
Alle Schraubklemmen gut angezogen?	
Sind alle Kabelverschraubungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wasser- sack" ? → 🗎 23	
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Messumformer-Typenschild überein→ 🗎 23 ?	
Ist die Klemmenbelegung korrekt $\rightarrow \square 23?$	
Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Ist das Gerät betriebsbereit und erscheint eine Anzeige auf dem Anzeigemodul?	
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	

8 Bedienungsmöglichkeiten

8.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten



- 1 Vor-Ort-Bedienung via Anzeigemodul
- 2 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX100
- 4 Field Communicator 475
- 5 Automatisierungssystem (z.B. SPS)

8.2 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

8.2.1 Aufbau des Bedienmenüs

F Zur Bedienmenü-Übersicht mit Menüs und Parametern → 🗎 110

👔 Zur Bedienmenü-Übersicht für Experten: → 🗎 110



8.2.2 Bedienphilosophie

Die einzelnen Teile des Bedienmenüs sind bestimmten Anwenderrollen zugeordnet. Zu jeder Anwenderrolle gehören typische Aufgaben innerhalb des Gerätelebenszyklus.

Me	enü	Anwenderrolle und Aufgaben	Inhalt/Bedeutung
Sprache	aufgabenorientiert	Rolle "Bediener", "Instandhalter"	Festlegen der Bediensprache
Anzeige/Betrieb		Aufgaben im laufenden Messbetrieb:Konfiguration der MesswertanzeigeAblesen von Messwerten	Konfiguration der Messwertanzeige (z.B. Anzeigefor- mat, Anzeigekontrast) Zurücksetzen und Steuern von Summenzählern
Setup		 Rolle "Instandhalter" Inbetriebnahme: Konfiguration der Messung Konfiguration der Ausgänge 	 Wizards zur schnellen Inbetriebnahme: Festlegung des Messstoffs Einstellen der Ausgänge Konfiguration der Messwertanzeige Festlegen des Ausgangsverhaltens Einstellen der Schleichmengenunterdrückung Untermenü "Erweitertes Setup": Zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen) Konfiguration der Summenzähler
Diagnose		 Rolle "Instandhalter" Fehlerbehebung: Diagnose und Behebung von Prozess- und Gerätefehlern Messwertsimulation 	 Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und -analyse von Prozess- und Gerätefehlern: Untermenü "Diagnoseliste" Enthält bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen. Untermenü "Ereignis-Logbuch" Enthält bis zu 20 oder 100 (Bestelloption) aufgetretene Ereignismeldungen. Untermenü "Geräteinformation" Enthält Informationen zur Identifizierung des Geräts. Untermenü "Messwerte" Enthält alle aktuellen Messwerte. Untermenü "Messwerte" Enthält alle aktuellen Messwerte. Untermenü "Simulation" Dient zur Simulation von Messwerten oder Ausgangswerten. Untermenü "Gerät zurücksetzen" Setzt die Gerätekonfiguration auf bestimmte Einstellungen zurück
Experte	funktionsorientiert	 Aufgaben, die detaillierte Kenntnisse über die Funktionsweise des Geräts erfordern: Inbetriebnahme von Messungen unter schwierigen Bedingungen Optimale Anpassung der Messung an schwie- rige Bedingungen Detaillierte Konfiguration der Kommunikati- onsschnittstelle Fehlerdiagnose in schwierigen Fällen 	 Enthält alle Parameter des Geräts und ermöglicht diese durch einen Zugriffscode direkt anzuspringen. Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufge- baut: Untermenü "System" Enthält alle übergeordneten Geräteparameter, die weder die Messung noch die Messwertkommunika- tion betreffen. Untermenü "Sensor" Enthält alle Parameter zur Konfiguration der Mes- sung. Untermenü "Ausgang" Enthält alle Parameter zur Konfiguration der analo- gen Stromausgänge. Untermenü "Kommunikation" Enthält alle Parameter zur Konfiguration der digita- len Kommunikationsschnittstelle. Untermenü "Applikation" Enthält alle Parameter zur Konfiguration der Funkti- onen, die über die eigentliche Messung hinausgehen (z.B. Summenzähler). Untermenü "Diagnose" Enthält alle Parameter zur Fehlerermittlung und - analyse von Prozess- und Gerätefehlern sowie zur Gerätesimulation.

8.3 Zugriff auf Bedienmenü via Vor-Ort-Anzeige

8.3.1 Betriebsanzeige



Statusbereich

Im Statusbereich der Betriebsanzeige erscheinen rechts oben folgende Symbole:

Statussignale

Symbol	Bedeutung
A0013	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	⁵⁹ Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
A0013	⁵⁷ Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Diagnoseverhalten

Symbol	Bedeutung
A0013961	Alarm Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert $\rightarrow \square$ 82.
A0013962	Warnung Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beein- flusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert $\rightarrow \square$ 82.

Verriegelung

Symbol	Bedeutung
Ĥ	Gerät verriegelt
A0013963	Das Messgerät ist hardwareverriegelt $\rightarrow \square$ 72.

Kommunikation

Symbol	Bedeutung
+	Kommunikation via Fernbedienung ist aktiv.
A0013965	

Anzeigebereich

Im Anzeigebereich sind jedem Messwert bestimmte Symbolarten zur näheren Erläuterung vorangestellt:



Messgrößen

Symbol	Bedeutung
Ľ	Normvolumenfluss, FAD
A0013711	
	Massefluss
A0013710	
	Temperatur
A0013947	
7	Summenzähler
لا ۸0013943	
	Stromausgang
A0013945	

Messkanalnummern

Symbol	Bedeutung
14	Messkanal 14
A0016325	

Die Messkanalnummer wird nur angezeigt, wenn mehrere Kanäle desselben Messgrößentyps vorhanden sind.

Diagnoseverhalten

Das Diagnoseverhalten bezieht sich auf ein Diagnoseereignis, das die angezeigte Messgröße betrifft. Zu den Symbolen: Siehe Abschnitt "Statusbereich" → 🗎 30



Anzahl und Darstellung der Messwerte sind über Parameter **Format Anzeige** konfigurierbar.

Navigationspfad

Menü " Anzeige/Betrieb" → Anzeige → Format Anzeige



8.3.2 Navigieransicht

Navigationspfad

Der Navigationspfad - in der Navigieransicht links oben angezeigt - besteht aus folgenden Elementen:





Zu den Menü-Anzeigesymbolen: Abschnitt "Anzeigebereich" $\rightarrow \square$ 33

Statusbereich

Im Statusbereich der Navigieransicht rechts oben erscheint:

Im Untermenü

- Der Direktzugriffscode auf den annavigierten Parameter (z.B. 0022-1)
- Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal
- Im Wizard

Wenn ein Diagnoseereignis vorliegt: Diagnoseverhalten und Statussignal

Zu Diagnoseverhalten und Statussignal → 🖺 82



-

Zur Funktionsweise und Eingabe des Direktzugriffscodes: \rightarrow 🗎 38

Anzeigebereich

Menüs

Symbol	Bedeutung
AQ3 A001397	Anzeige/Betrieb Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Anzeige/Betrieb" • Links im Navigationspfad im Menü "Anzeige/Betrieb"
A001397	Setup Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Setup" • Links im Navigationspfad im Menü "Setup"
ද ^{A001397}	 Diagnose Erscheint: Im Menü neben der Auswahl "Diagnose" Links im Navigationspfad im Menü "Diagnose"
A001390	Experte Erscheint: • Im Menü neben der Auswahl "Experte" • Links im Navigationspfad im Menü "Experte"

Untermenüs, Wizards, Parameter

Symbol	Bedeutung
•	Untermenü
A0013967	
<u>>.</u>	Wizard
A0013968	
A0013972	Parameter innerhalb eines Wizard
	Für Parameter in Untermenüs gibt es kein Anzeigesymbol.

Verriegelung

Symbol	Bedeutung
A0013963	 Parameter verriegelt Vor einem Parameternamen: Der Parameter ist verriegelt. Durch einen anwenderspezifischen Freigabecode → Durch den Hardware-Verriegelungsschalter → 72

Wizard-Bedienung

Symbol	Bedeutung
	Wechselt zum vorherigen Parameter.
A0013978	
\checkmark	Bestätigt den Parameterwert und wechselt zum nächsten Parameter.
A0013976	
E	Öffnet die Editieransicht des Parameters.
A0013977	



8.3.3 Editieransicht

Eingabemaske

In der Eingabemaske des Zahlen- und Texteditors stehen folgende Eingabe- und Bediensymbole zur Verfügung:

Zahleneditor

Symbol	Bedeutung
0	Auswahl der Zahlen von 09
9 A0013998	
A0016619	Fügt Dezimaltrennzeichen an der Eingabeposition ein.
	Fügt Minuszeichen an der Eingabeposition ein.
A0013985	Bestätigt Auswahl.
A0016621	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
A0013986	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
A0014040	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Texteditor

Symbol	Bedeutung
(ABC_) (XYZ) A0013997	Auswahl der Buchstaben von AZ

Aa1@	Umschalten • Zwischen Groß- und Kleinbuchstaben • Für die Eingabe von Zahlen • Für die Eingabe von Sonderzeichen
A0013985	Bestätigt Auswahl.
	Wechselt in die Auswahl der Korrekturwerkzeuge.
A0013986	Beendet Eingabe ohne die Änderungen zu übernehmen.
C A0014040	Löscht alle eingegebenen Zeichen.

Textkorrektur unter ₩C+→

Symbol	Bedeutung
C	Löscht alle eingegebenen Zeichen.
A0013989	
Ð	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach rechts.
A0013991	
Ð	Verschiebt die Eingabeposition um eine Stelle nach links.
A0013990	
×.	Löscht ein Zeichen links neben der Eingabeposition.
A0013988	

8.3.4 Bedienelemente

Taste	Bedeutung
(C) A0013969	Minus-Taste
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach oben.
	<i>Bei Wizard</i> Bestätigt den Parameterwert und geht zum vorherigen Parameter.
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach links (rückwärts).
	Plus-Taste
	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Bewegt in einer Auswahlliste den Markierungsbalken nach unten.
A0013970	<i>Bei Wizard</i> Bestätigt den Parameterwert und geht zum nächsten Parameter.
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Bewegt in der Eingabemaske den Markierungsbalken nach rechts (vorwärts).

Taste	Bedeutung
	Enter-Taste
(E) A0013952	 Bei Betriebsanzeige Kurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü. Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü.
	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Öffnet das markierte Menü, Untermenü oder Parameter. Startet den Wizard. Wenn Hilftext geöffnet: Schließt den Hilftext des Parameters. Tastendruck von 2 s bei Parameter: Wenn vorhanden: Öffnet den Hilftext zur Funktion des Parameters.
	<i>Bei Wizard</i> Öffnet die Editieransicht des Parameters.
	 Bei Text- und Zahleneditor Kurzer Tastendruck: Öffnet die gewählte Gruppe. Führt die gewählte Aktion aus. Tastendruck von 2 s: Bestätigt den editierten Parameterwert.
	Escape-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken)
	 Bei Menü, Untermenü Kurzer Tastendruck: Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene. Wenn Hilftext geöffnet: Schließt den Hilftext des Parameters. Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Betriebsanzeige ("Home-Position").
	<i>Bei Wizard</i> Verlässt den Wizard und führt zur nächst höheren Ebene.
	<i>Bei Text- und Zahleneditor</i> Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.
	Minus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Verringert den Kontrast (heller einstellen).
+ E A0013954	Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten) Erhöht den Kontrast (dunkler einstellen).
++++E A0013955	Minus/Plus/Enter-Tastenkombination (Tasten gleichzeitig drücken) Bei Betriebsanzeige Schaltet die Tastenverriegelung ein oder aus.

8.3.5 Kontextmenü aufrufen

Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Messwertanzeige die folgenden drei Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeige
- Simulation

Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Messwertanzeige.

- 1. 2 s auf 🗉 drücken.
 - 🕒 Das Kontextmenü öffnet sich.


2. Gleichzeitig \Box + \pm drücken.

🕒 Das Kontextmenü wird geschlossen und die Messwertanzeige erscheint.

Menü aufrufen via Kontextmenü

1. Kontextmenü öffnen.

- 2. Mit 🗄 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗉 die Auswahl bestätigen.
 - └ Das gewählte Menü öffnet sich.

8.3.6 Navigieren und aus Liste wählen

Zur Navigation im Bedienmenü dienen verschiedene Bedienelemente. Dabei erscheint der Navigationspfad links in der Kopfzeile. Die einzelnen Menüs sind durch vorangestellte Symbole gekennzeichnet, die auch in der Kopfzeile beim Navigieren angezeigt werden.

[] Zur Erläuterung der Navigieransicht mit Symbolen und Bedienelementen → 🗎 32





8.3.7 Parameter direkt aufrufen

Um auf einen Parameter via Vor-Ort-Anzeige direkt zugreifen zu können, ist jedem Parameter eine Paramaternummer zugeordnet. Durch Eingabe dieses Zugriffscodes in Parameter **Direktzugriff** wird der gewünschte Parameter direkt aufgerufen.

Navigationspfad

Menü "Experte" → Direktzugriff

Der Direktzugriffscode besteht aus einer 4-stelligen Nummer und der Kanalnummer, die den Kanal einer Prozessgröße identifiziert: z.B. 0914-1. Dieser erscheint während der Navigieransicht rechts in der Kopfzeile des gewählten Parameters.



1 Direktzugriffscode

Bei der Eingabe des Direktzugriffscodes folgende Punkte beachten:

- Die führenden Nullen im Direktzugriffscode müssen nicht eingegeben werden. Beispiel: Eingabe von "914" statt "0914"
- Wenn keine Kanalnummer eingegeben wird, wird automatisch Kanal 1 angesprungen. Beispiel: Eingabe von "0914" → Parameter Summenzähler 1
- Wenn auf einen anderen Kanal gesprungen wird: Direktzugriffscode mit der entsprechenden Kanalnummer eingeben.

Beispiel: Eingabe von "0914-2" \rightarrow Parameter **Summenzähler 2**

The set of the set o

8.3.8 Hilfetext aufrufen

Zu einigen Parametern existieren Hilfetexte, die der Anwender aus der Navigieransicht heraus aufrufen kann. Diese beschreiben kurz die Funktion des Parameters und unterstützen damit eine schnelle und sichere Inbetriebnahme.

Hilfetext aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Navigieransicht und der Markierungsbalken steht auf einem Parameter.

1. 2 s auf 🗉 drücken.

🛏 Der Hilfetext zum markierten Parameter öffnet sich.



4 Beispiel: Hilfetext für Parameter "Freigabecode eingeben"

2. Gleichzeitig ⊡ + 🗄 drücken.

└ Der Hilfetext wird geschlossen.

8.3.9 Parameter ändern

Zur Erläuterung der Editieransicht - bestehend aus Texteditor und Zahleneditor - mit Symbolen→ 🗎 34 , zur Erläuterung der Bedienelemente → 🗎 30





Wenn der eingegebene Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs liegt, wird eine Rückmeldung ausgegeben.

Freig.code eing.	
Eingabewert nicht im	
zulässigen Bereich	
Min:0	
Max:9999	

8.3.10 Anwenderrollen und ihre Zugriffsrechte

Die beiden Anwenderrollen "Bediener" und "Instandhalter" haben einen unterschiedlichen Schreibzugriff auf die Parameter, wenn der Kunde einen anwenderspezifischen Freigabecode definiert. Dieser schützt die Gerätekonfiguration via Vor-Ort-Anzeige vor unerlaubtem Zugriff $\rightarrow \cong 72$.

Zugriffsrechte auf Parameter

Anwenderrolle	Lesezugriff		Schreibzugriff	
	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabecode	Ohne Freigabecode (ab Werk)	Mit Freigabecode
Bediener	V	V	V	1)
Instandhalter	V	~	V	V

 Bestimmte Parameter sind trotz des definierten Freigabecodes immer änderbar und damit vom Schreibschutz ausgenommen, da sie die Messung nicht beeinflussen. Siehe Kapitel "Schreibschutz via Freigabecode"

Bei Eingabe eines falschen Freigabecodes erhält der Anwender die Zugriffsrechte der "Bediener"-Rolle.

Mit welcher Anwenderrolle der Benutzer aktuell angemeldet ist, zeigt Parameter **Zugriffsrechte Anzeige**. Navigationspfad: Anzeige/Betrieb \rightarrow Zugriffsrechte Anzeige

8.3.11 Schreibschutz aufheben via Freigabecode

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige vor einem Parameter das \bigcirc Symbol erscheint, ist er durch einen anwenderspezifischen Freigabecode schreibgeschützt und sein Wert momentan via Vor-Ort-Anzeige nicht änderbar \rightarrow P 72.

Die Sperrung des Schreibzugriffs via Vor-Ort-Bedienung kann durch Eingabe des vom Kunden definierten Freigabecodes über die jeweilige Zugriffsmöglichkeit aufgehoben werden.

1. Nach Drücken von 🗉 erscheint die Eingabeaufforderung für den Freigabecode.

2. Freigabecode eingeben.

➡ Das B-Symbol vor den Parametern verschwindet; alle zuvor schreibgeschützten Parameter sind wieder freigeschaltet.

8.3.12 Tastenverriegelung ein- und ausschalten

Über die Tastenverriegelung lässt sich der Zugriff auf das gesamte Bedienmenü via Vor-Ort-Bedienung sperren. Ein Navigieren durch das Bedienmenü oder ein Ändern der Werte von einzelnen Parameter ist damit nicht mehr möglich. Nur die Messwerte auf der Betriebsanzeige können abgelesen werden.

Die Tastenverriegelung wird auf dieselbe Weise ein- und ausgeschaltet:

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

- ▶ Durch gleichzeitiges Drücken der Tasten \Box + \pm + \blacksquare .
 - └ ► Nach dem Aktivieren der Tastenverriegelung:

XXXXXXXXX	
Tastensperre ein	
m்① kg/h	
	A0014000-DE

Nach dem Deaktivieren der Tastenverriegelung:

XXXXXXXXX	
Tastensperre aus	
ர்ப kg/h	
	A0014001-DE

Versucht der Anwender auf das Bedienmenü zuzugreifen, während die Tastensperre aktiviert ist, erscheint ebenfalls die Rückmeldung "Tastensperre ein".

8.4 Zugriff auf Bedienmenü via Bedientool

Die Struktur des Bedienmenüs in den Bedientools ist dieselbe wie bei der Bedienung via Vor-Ort-Anzeige.

8.4.1 Field Xpert SFX100

Funktionsumfang

Kompaktes, flexibles und robustes Industrie-Handbediengerät für die Fernparametrierung und Messwertabfrage via HART-Protokoll.

Für Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00060S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \textcircled{1}{2}46$

8.4.2 FieldCare

Funktionsumfang

FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool von Endress+Hauser. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in einer Anlage konfigurieren und unterstützt bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.

Der Zugriff erfolgt via:

- HART-Protokoll
- Service-Schnittstelle

Typische Funktionen:

- Parametrierung von Messumformern
- Laden und Speichern von Gerätedaten (Upload/Download)
- Dokumentation der Messstelle
- Visualisierung des Messwertspeichers (Linienschreiber) und Ereignis-Logbuchs

Tu Einzelheiten: Betriebsanleitung BA00027S und BA00059S

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 46$

Bedienoberfläche

8.4.3 AMS Device Manager

Funktionsumfang

Programm von Emerson Process Management für das Bedienen und Konfigurieren von Messgeräten via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 46$

8.4.4 SIMATIC PDM

Funktionsumfang

Einheitliches herstellerunabhängiges Programm von Siemens zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \square 46$

8.4.5 Field Communicator 475

Funktionsumfang

Industrie-Handbediengerät von Emerson Process Management für die Fernparametrierung und Messwertabfrage via HART-Protokoll.

Bezugsquelle für Gerätebeschreibungsdateien

Siehe Angaben $\rightarrow \blacksquare 46$

8.4.6 Bedientools anschließen

Via HART-Protokoll



- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX100
- 6 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 7 Messumformer

Via Service-Schnittstelle (CDI)



- Service-Schnittstelle (CDI) des Messgeräts (= Endress+Hauser Common Data Interface) Commubox FXA291 1
- 2 3 Computer mit Bedientool "FieldCare"

9 Systemintegration

9.1 Übersicht zu Gerätebeschreibungsdateien

9.1.1 Aktuelle Versionsdaten zum Gerät

Firmware-Version	01.00.zz	 Auf Titelseite der Anleitung Auf Messumformer-Typenschild → ¹² 12 Parameter Firmware-Version Diagnose → Geräteinfo → Firmware-Version
Freigabedatum Firmware-Version	04.2012	
Hersteller-ID	0x11	Parameter Hersteller-ID Diagnose → Geräteinfo → Hersteller-ID
Gerätetypkennung	0x66	Parameter Gerätetyp Diagnose → Geräteinfo → Gerätetyp
HART-Protokoll Revision	6.0	
Geräterevision	1	 Auf Messumformer-Typenschild → 12 Parameter Geräterevision Diagnose → Geräteinfo → Geräterevision

9.1.2 Bedientools

Im Folgenden ist für die einzelnen Bedientools die passende Gerätebeschreibungsdatei mit Bezugsquelle aufgelistet.

Bedientool via HART-Protokoll	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen
Field Xpert SFX100	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden
FieldCare	 www.endress.com → Download-Area CD-ROM (Endress+Hauser kontaktieren) DVD (Endress+Hauser kontaktieren)
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com \rightarrow Download-Area
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com \rightarrow Download-Area
Field Communicator 375, 475 (Emerson Process Management)	Updatefunktion vom Handbediengerät verwenden

9.2 Messgrößen via HART-Protokoll

Folgende Messgrößen (HART-Gerätevariablen) sind den dynamische Variablen werkseitig zugeordnet:

Dynamische Variablen	Messgrößen (HART-Gerätevariablen)
Erste dynamische Variable (PV)	Massefluss
Zweite dynamische Variable (SV)	Summenzähler
Dritte dynamische Variable (TV)	Temperatur
Vierte dynamische Variable (QV)	Summenzähler

Die Zuordnung der Messgrößen zu den dynamischen Variablen lässt sich via Vor-Ort-Bedienung und Bedientool mithilfe folgender Parameter verändern und frei zuordnen:

- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung PV
- Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung SV
 - Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung TV
 - Experte \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Ausgang \rightarrow Zuordnung QV

Folgende Messgrößen können den dynamischen Variablen zugeordnet werden:

Messgrößen für PV (Erste dynamische Variable)

- Massefluss
- Normvolumenfluss
- FAD Volumenfluss
- Temperatur

Messgrößen für SV, TV, QV (Zweite, dritte und vierte dynamische Variable)

- Keine
- Massefluss
- Normvolumenfluss
- FAD Volumenfluss
- Temperatur
- Summenzähler

9.3 Weitere Einstellungen

Im Untermenü **Konfiguration** können weitere Einstellungen zum HART-Protokoll vorgenommen werden (z.B. Burst-Modus).

Navigationspfad

Menü "Experte" \rightarrow Kommunikation \rightarrow HART-Ausgang \rightarrow Konfiguration

10 Inbetriebnahme

10.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vor der Inbetriebanhme des Messgeräts: Sicherstellen, dass die Einbau- und Anschlusskontrolle durchgeführt sind.

- Checkliste "Montagekontrolle" $\rightarrow \cong 21$
- Checkliste "Anschlusskontrolle" \rightarrow 🗎 26

10.2 Messgerät einschalten

Nach erfolgreicher Installations- und Funktionskontrolle das Messgerät einschalten.

Die Vor-Ort-Anzeige wechselt nach erfolgreichem Aufstarten automatisch von der Aufstartanzeige in die Messwertanzeige.

Wenn auf der Vor-Ort-Anzeige nichts erscheint oder eine Diagnosemeldung angezeigt wird: Kapitel "Diagnose und Störungsbehebung" $\rightarrow \cong 80$.

10.3 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache



10.4 Messgerät konfigurieren

Das Menü **Setup** mit seinen geführten Wizards enthält alle Parameter, die für den Standard-Messbetrieb benötigt werden.

Navigation zum Menü "Setup"







10.4.1 Gasart auswählen

Navigationspfad

Menü "Setup" → Gasart wählen

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Gasart wählen	Gasart für Messanwen- dung wählen.	Gasarten-Auswahlliste • Luft • Argon Ar • Kohlendioxid CO2 • Stickstoff N2	Luft

10.4.2 Prozessdruck festlegen

Navigationspfad

Menü "Setup" → Prozessdruck

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter/	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Prozessdruck	Prozessdruckwert für Berechnung druckabhängiger Gaseigenschaften	0,5 41,6 bar a (7,3 603 psi a)	Abhängig vom Land: 1,0130 bar a (14,692 psi a)

10.4.3 Installationsfaktor festlegen

Navigationspfad

Menü "Setup" → Installationsfaktor

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Installationsfaktor	Der Faktor wird mit dem Massefluss multipliziert, um nicht optimale Instal- lationen zu korrigieren	09	1

10.4.4 Stromausgang konfigurieren

Navigationspfad

Menü "Setup" →Zuordnung Stromausgang Menü "Setup" →4mA-Wert Menü "Setup" →20mA-Wert

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Stromaus- gang	Zuordnung einer Mess- oder Prozessgrösse zum Stromaus- gang	Massefluss Normvolumenfluss FAD Volumenfluss Temperatur	Massefluss
4mA-Wert	Wert für 4 mA-Strom eingeben Der Wert darf größer oder klei- ner als der 20 mA zugeordnete Wert sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Massefluss) sind positive und negative Werte zulässig.	Zahl mit bis zu 3 Nach- kommastellen von - bis +. Einheit ist abhängig von zugeordneter Mess- größe	0
20mA-Wert	Wert für 20 mA-Strom eingeben Der Wert darf größer oder klei- ner als der 4 mA zugeordnete Wert sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Massefluss) sind positive und negative Werte zulässig.	Zahl mit bis zu 3 Nach- kommastellen von - bis +. Einheit ist abhängig von zugeordneter Mess- größe	maximal kalibrierter Endwert

10.4.5 Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang konfigurieren

Navigationspfad

- Menü "Setup" →Betriebsart
- Menü "Setup" →Zuordnung Frequenzausgang
- Menü "Setup" →Funktion Schaltausgang
- Menü "Setup" →Zuordnung Impulsausgang

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Fre- quenz oder Schaltausgang festlegen.	ImpulsFrequenzSchalter	Impuls
Zuordnung Frequenzaus- gang	Prozessgröße für Fre- quenzausgang wählen.	 Aus Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur 	Aus
Messwert für Anfangsfre- quenz	Messwert für Anfangsfre- quenz eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Messwert für Endfre- quenz	Messwert für Endfre- quenz festlegen.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-

			-
Funktion Schaltausgang	Funktion für Schaltaus- gang wählen.	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Status 	Aus
Zuordnung Grenzwert	Prozessgröße für Grenz- wertfunktion wählen.	 Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur Summenzähler 	Massefluss
Ausschaltpunkt	Messwert für Ausschalt- punkt eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Einschaltpunkt	Messwert für Einschalt- punkt eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Zuordnung Diagnosever- halten	Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen.	AlarmAlarm oder WarnungWarnung	Alarm
Zuordnung Status	Gerätestatus für Schalt- ausgang wählen.	Schleichmengenunterdrü- ckung	Schleichmengenunterdrü- ckung
Zuordnung Impulsaus- gang	Prozessgröße für Impuls- ausgang wählen.	 Aus Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss 	Aus
Impulswertigkeit	Messwert für Impulsaus- gabe eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-

10.5 Erweiterte Einstellungen

Das Menü **Erweitertes Setup** mit seinen Untermenüs enthält Parameter für spezifische Einstellungen.

Navigationspfad

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup

Navigation zum Untermenü "Erweiteres Setup"





Erweitertes Setup \rightarrow			
Freiga	becode eingeben		→ 🗎 30
Freiga	becode definieren		→ 🖺 41
Messa nung	tellenbezeich-		→ 🖺 54
Anwe	ndungen	\rightarrow	→ 🖺 54
Syste	meinheiten	÷	→ 🖺 55
Stron	ausgang	÷	→ 🖺 58
PFS-A	usgang	<i>→</i>	→ 🖺 60
Ausg	angsverhalten	÷	→ 🗎 65

Schleichmenge	ightarrow	→ 🖺 66
Summenzähler	$\left \rightarrow \right.$	→ 🖺 67
Anzeige	$ $ \rightarrow	→ 🖺 49
Datensicherung Anzei- gemodul	\rightarrow	→ 🖺 48

10.5.1 Messstellenbezeichnung festlegen



1 Messstellenbezeichnung

Wie viele Zeichen angezeigt werden, ist abhängig von den verwendeten Zeichen.

10.5.2 Anwendungen konfigurieren

Navigationspfad

Menü "Setup" → Menü "Erweitertes Setup" → Anwendungen

Anwendungen →			
	Gasart wählen		
	Prozessdruck		
	Temperatur		
	Referenzbedingungen		
	Referenzdruck		
	Referenztemperatur		
	FAD-Bedingungen	\rightarrow	
			FAD-Bedingungen
			FAD-Druck
			FAD-Temperatur

	Parameter Beschreibung Auswahl/ Werkseinstellung Eingabe
--	---

Gasart wählen	Gasart für Messanwen- dung wählen.	Gasarten-Auswahlliste • Luft • Argon Ar • Kohlenstoffdioxid CO2 • Stickstoff N2	Luft
Prozessdruck	Prozessdruckwert für Berechnung druckabhän- giger Gaseigenschaften	0,5 41,6 bar a (7,3 603 psi a)	Abhängig vom Land: • 1,01325 bar a • 14,696 psi a
Temperatur	Anzeige der aktuell gemessenen Prozesstem- peratur	keine	-
Referenzbedingungen	Referenzbedingungen für Berechnung der Norm- dichte wählen	1013.25 mbar a, 0°C 1013.25 mbar a, 15°C 1013.25 mbar a, 20°C 1013.25 mbar a, 20°C 1000 mbar a, 0°C 1000 mbar a, 15°C 1000 mbar a, 20°C 1000 mbar a, 20°C 1000 mbar a, 25°C 14.696 psi a, 59°F 14.696 psi a, 60°F 14.730 psi a, 60°F Benutzerdefiniert	Abhängig vom Land: • 1013,25 mbar a, 0 °C • 14,696 psi a, 59 °F
Referenzdruck	Referenzdruck für Berech- nung der Normdichte ein- geben	0,1 99 bar a (1,5 1436 psi a)	Abhängig vom Land: 1,0130 bar a (14,696 psi a)
Referenztemperatur	Referenztemperatur für Berechnung der Norm- dichte eingeben	−50 150 °C (−58 423 °F°)	Abhängig vom Land: • 0,0 °C • 32 °F
FAD-Bedingungen	Referenzbedingungen für Berechnung der FAD- Dichte wählen (FAD = free air delivery)	1 000 mbar a, 20 °C 14,504 psi a, 68 °F Benutzerdefiniert	Abhängig vom Land: • 1000 mbar a, 20 °C • 14,504 psi a, 68 °F
FAD-Druck	Referenzdruck für Berech- nung der FAD-Dichte ein- geben	0,1 99 bar a (1,5 1 436 psi a)	Abhängig vom Land: • 1,000 bar a • 14,504 psi a
FAD-Temperatur	Referenztemperatur für Berechnung der FAD- Dichte eingeben	−50 150 °C (−58 423 °F°)	Abhängig vom Land: • 20 °C • 68 °F

10.5.3 Systemeinheiten einstellen

Im Untermenü **Systemeinheiten** können die Einheiten aller Messwerte eingestellt werden.

Navigationspfad

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Systemeinheiten

Aufbau des Untermenüs

Systemeinheiten	$]$ \rightarrow		
		Masseflusseinheit	
		Masseeinheit	



Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	Metrisch: Gramm: g/s; g/min; g/h; g/day Kilogramm: kg/s; kg/min; kg/h; kg/day Tonne: t/s; t/min; t/h; t/day US: ounce: oz/s; oz/min; oz/h; oz/day pound: lb/s; lb/min; lb/h; lb/day ton: LTon/s; LTon/min; LTon/h; LTon/day ton: STon/s; STon/min; STon/h; STon/day Freie Einheit (siehe Funk- tion Text Masseeinheit): /s;/min; /h;/day	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/h
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen.	g kg t oz lb STon LTon benutzerdefiniert	Abhängig vom Land: • kg • lb

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Normvolumenflusseinheit	Einheit für Normvolu- menfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	NI/s NI/min NI/h NI/d Nm ³ /s Nm ³ /min Nm ³ /h SI/s SI/min SI/h SI/d Sm ³ /s Sm ³ /min Sm ³ /h Sm ³ /d Scf/s Scf/min Scf/h Scf/d	Abhängig vom Land: • Nm³/h • Scf/min
Normvolumeneinheit	Einheit für Volumen wäh- len.	Nl Nm ³ Sl Sm ³ Scf	Abhängig vom Land • Nm ³ • Scf
FAD-Volumenfluss-Ein- heit	Einheit für FAD-Volu- menfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	l FAD/s l FAD/min l FAD/h l FAD/d m ³ FAD/s m ³ FAD/min m ³ FAD/h m ³ FAD/d cf FAD/s cf FAD/min cf FAD/h cf FAD/d	Abhängig vom Land • m ³ FAD/h • cf FAD/min
FAD-Volumeneinheit	Einheit für Normvolumen wählen.	l FAD m ³ FAD cf FAD	Abhängig vom Land: • m ³ FAD • cf FAD
Dichteeinheit	Einheit für Messstoff- dichte wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	g/cm ³ kg/dm ³ kg/l kg/m ³ lb/cf	Abhängig vom Land • kg/m ³ • lb/cf
Druckeinheit	Einheit für Prozessdruck wählen.	kPa a MPa a bar a psi a mbar	Abhängig vom Land: • bar a • psi a
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	°C °F K °R	Abhängig vom Land: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)
Längeneinheit	Einheit für Längenmaß der Nennweite wählen.	mm m in ft	Abhängig vom Land : • mm • in

10.5.4 Stromausgang konfigurieren

Im Untermenü **Stromausgang** können die Werte für den Stromausgang eingestellt werden.

Navigationspfad

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Stromausgang

Aufbau des Untermenüs

Stromausgang →		
	Zuordnung Stromausgang	
	Masseflusseinheit	
	Normvolumenflusseinheit	
	FAD-Volumenfluss-Einheit	
	Temperatureinheit	
	Strombereich	
	4mA-Wert	
	20mA-Wert	
	Fehlerverhalten	
	Fehlerstrom	

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Stromausgang	Zuordnung einer Mess- oder Prozessgrösse zum Stromausgang	Massefluss Normvolumenfluss FAD Volumenfluss Temperatur	Massefluss
Masseflusseinheit	Einheit für Masse wählen.	Metrisch: Gramm: g/s; g/min; g/h; g/day Kilogramm: kg/s; kg/min; kg/h; kg/day Tonne: t/s; t/min; t/h; t/day US: ounce: oz/s; oz/min; oz/h; oz/day pound: lb/s; lb/min; lb/h; lb/day ton: LTon/s; LTon/min; LTon/h; LTon/day ton: STon/s; STon/min; STon/h; STon/day Freie Einheit (siehe Funk- tion TEXT Masseeinheit): /s;/min; _ /h;/day	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/h

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Normvolumenflusseinheit	Einheit für Normvolu- menfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	Einheiten-Auswahlliste Nl/s Nl/min Nl/h Nm ³ /s Nm ³ /min Nm ³ /h Nm ³ /d Sl/s Sl/min Sl/h Sl/d Sm ³ /s Sm ³ /min Sm ³ /h Sm ³ /d Scf/s Scf/min Scf/h Scf/d	Abhängig vom Land: • Nm ³ /h • Scf/min
FAD-Volumenfluss-Ein- heit	Einheit für FAD-Volu- menfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	Einheiten-Auswahlliste l FAD/s l FAD/h l FAD/h l FAD/d m ³ FAD/s m ³ FAD/h m ³ FAD/h m ³ FAD/d cf FAD/s cf FAD/min cf FAD/h cf FAD/h	Abhängig vom Land: • m ³ FAD/h • cf FAD/min
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	°C °F K °R	Abhängig vom Land: • °C (Celsius) • °F (Fahrenheit)
Strombereich	Strombereich für Prozess- wertausgabe und oberen/ unteren Ausfallsignalpe- gel wählen	Auswahl 420mA HART NAMUR 420mA HART US 420mA FESTER STROMWERT	420mA HART NAMUR
4mA-Wert	Wert für 4 mA-Strom ein- geben Der Wert darf grö- ßer oder kleiner als der 20 mA zugeordnete Wert sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Masse- fluss) sind positive und negative Werte zulässig.	Zahl mit bis zu 3 Nach- kommastellen von - bis +. Einheit ist abhängig von zugeordneter Messgröße	0
20mA-Wert	Wert für 20 mA-Strom eingeben Der Wert darf größer oder kleiner als der 4 mA zugeordnete Wert sein. Je nach zugeordneter Messgröße (z.B. Masse- fluss) sind positive und negative Werte zulässig.	Zahl mit bis zu 3 Nach- kommastellen von - bis +. Einheit ist abhängig von zugeordneter Messgröße	Nennweitenabhängig

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Wert wählen, den der Stromausgang im Stö- rungsfall ausgibt. Voraussetzung: In der Funktion STROMBEREICH (xxxx) wurde nicht "FES- TER STROMWERT" ausge- wählt.	 Min.Stromwert Max.Stromwert Letzter gültiger Wert Aktueller Wert Definierter Wert 	Max.Stromwert
Fehlerstrom	Stromwert eingeben, den der Stromausgang im Stö- rungsfall ausgibt.	Gleitkommazahl mit 2 Nachkommastellen im Bereich 3,6 22,5 mA	22,5 mA

10.5.5 PFS-Ausgang konfigurieren

Im Untermenü **PFS-Ausgang** können die Werte für den Stromausgang eingestellt werden.

Navigationspfad

Menü "Setup" → Erweitertes Setup →PFS-Ausgang

Aufbau des Untermenüs

PFS-Ausgang	\rightarrow		
Betriebsart			
	Zuore	dnung Impuls	
			Einheit
			Impulswertigkeit
			Impulsbreite
			Fehlerverhalten
			Invertiertes Ausgangssignal
	Zuoro	lnung Frequenz	
			Einheit
			Anfangsfrequenz
			Endfrequenz
			Wert Anfangfrequenz
			Wert Endfrequenz
			Fehlerverhalten
			Invertiertes Ausgangssignal
	Funk	tion Schaltausgang	(An/Aus)
	(Diag	noseverhalten)	Zuordnung Diagnoseverhal- ten
	(Grer	nzwert)	Zuordnung Grenzwert

	Einschaltpunkt
	Ausschaltpunkt
(Status)	Zuordnung Status
	Einschaltverzögerung
	Ausschaltverzögerung
	Fehlerverhalten
	Schaltzustand
	Invertiertes Ausgangssignal

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Betriebsart	Ausgang als Impuls-, Fre- quenz oder Schaltausgang festlegen.	 Impuls Frequenz Schalter	Impuls
Zuordnung Impulsaus- gang	Prozessgröße für Impuls- ausgang wählen.	AusMasseflussNormvolumenflussFAD-Volumenfluss	Aus
Zuordnung Frequenzaus- gang	Prozessgröße für Fre- quenzausgang wählen.	 Aus Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur 	Aus
Zuordnung Schaltausgang	Funktion für Schaltaus- gang wählen.	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Status 	Aus
Zuordnung Diagnosever- halten	Diagnoseverhalten für Schaltausgang wählen.	AlarmAlarm oder WarnungWarnung	Alarm
Zuordnung Grenzwert	Prozessgröße für Grenz- wertfunktion wählen.	MasseflussNormvolumenflussFAD-VolumenflussSummenzähler	Massefluss
Zuordnung Status	Gerätestatus für Schalt- ausgang wählen.	Schleichmengenunterdrü- ckung	Schleichmengenunterdrü- ckung

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Masseflusseinheit	Einheit für Massefluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	Metrisch: Gramm: g/s; g/min; g/h; g/day Kilogramm: kg/s; kg/min; kg/h; kg/day Tonne: t/s; t/min; t/h; t/day US: ounce: oz/s; oz/min; oz/h; oz/day pound: lb/s; lb/min; lb/h; lb/day ton: LTon/s; LTon/min; LTon/h; LTon/day ton: STon/s; STon/min; STon/h; STon/day Freie Einheit (siehe Funk- tion Text Masseeinheit: _ /s;/min; /h;/day	Abhängig vom Land: • kg/h • lb/h
Masseeinheit	Einheit für Masse wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit wird übernommen von: Masseflusseinheit	g kg t oz lb STon LTon benutzerdefiniert	Abhängig vom Land: • kg • lb
FAD-Volumenfluss-Ein- heit	Auswahl der gewünschten und anzuzeigenden Ein- heit für den FAD Volu- menfluss. Folgende Zeiteinheiten können gewählt werden: s = Sekunde, m = Minute, h = Stunde, d = Tag Einheit für FAD-Volu- menfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	l FAD/s l FAD/min l FAD/h l FAD/d m ³ FAD/s m ³ FAD/min m ³ FAD/h cf FAD/s cf FAD/min cf FAD/h cf FAD/d	Abhängig vom Land: • m³ FAD/h • cf FAD/min
FAD-Volumeneinheit	Einheit für FAD-Volu- meneinheit wählen.	l FAD m3 FAD cf FAD	Abhängig vom Land: • m ³ FAD • cf FAD
Normvolumenflusseinheit	Einheit für Normvolu- menfluss wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für alle Ausgänge	Nl/s Nl/min Nl/h Nl/d Nm ³ /s Nm ³ /min Nm ³ /h Nm ³ /d Sl/s Sl/min Sl/h Sl/d Sm ³ /s Sm ³ /min Sm ³ /h Sm ³ /d Scf/s Scf/min Scf/h Scf/d	Abhängig vom Land: • Nm ³ /h • scf/min (us)

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Normvolumeneinheit	Einheit für Normvolumen wählen. Die hier gewählte Einheit ist auch gültig für alle Ausgänge	NI Nm ³ SI Sm ³ Scf	Abhängig vom Land: • Nm ³ • Scf
Temperatureinheit	Einheit für Temperatur wählen. <i>Auswirkung</i> Die gewählte Einheit gilt für: • Stromausgänge • Referenztemperatur • Simulationswert Pro- zessgröße	ir Temperatur ir Temperatur ir Temperatur ing hlte Einheit gilt usgänge nztemperatur tionswert Pro- biße	
Impulswertigkeit	Messwert für Impulsaus- gabe eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Impulsbreite	Zeitdauer vom Ausgangs- impuls festlegen.	0,5 2 000 msec	20 msec
Fehlerverhalten	Wert wählen, den der Stromausgang im Stö- rungsfall ausgibt. Voraussetzung: In der Funktion STROMBEREICH (xxxx) wurde nicht "FES- TER STROMWERT" ausge- wählt.	 Min.Stromwert Max.Stromwert Letzter gültiger Wert Aktueller Wert Definierter Wert 	Max.Stromwert
Anfangsfrequenz	Anfangsfrequenz einge- ben.	0 1 000 Hertz	0 Hertz
Endfrequenz	Endfrequenz eingeben.	0 1 000 Hertz	1 000 Hertz
Messwert für Anfangsfre- quenz	Messwert für Anfangsfre- quenz eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Messwert für Endfre- quenz	Messwert für Endfre- quenz festlegen.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen	0 Hertzaktueller Wertdefinierter Wert	0 Hertz
Fehlerfrequenz	Wert für Frequenzaus- gabe bei Gerätealarm ein- geben	0 1250 Hertz	0 Hertz
Einschaltpunkt	Messwert für Einschalt- punkt eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Ausschaltpunkt	Messwert für Ausschalt- punkt eingeben.	Abhängig von der ausge- wählten Prozessgröße	-
Einschaltverzögerung	Verzögerungszeit für das Einschalten vom Schalt- ausgang festlegen	0,0 100,0 sec	0 sec
Ausschaltverzögerung	Verzögerungszeit für das Ausschalten vom Schalt- ausgang festlegen	0,0 100,0 sec	0 sec

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Fehlerverhalten	Ausgangsverhalten bei Gerätealarm festlegen Fehlerverhalten,Das Feh- lerverhalten definiert das Verhalten des Impulsaus- gangs beim Auftreten einer Statusmeldung wel- che auf den Statusaus- gang wirken soll.	Aktueller Status Offen Geschlossen	Offen
Invertiertes Ausgangssig- nal	Ausgangssignal umkeh- ren	Ja Nein	Nein

10.5.6 Ausgangsverhalten konfigurieren

In dem Untermenü **Anzeigeverhalten** können die Dämpfung und die Sprungantwortzeit konfiguriert werden.

Navigationspfad

Menü "Setup" \rightarrow Erweitertes Setup \rightarrow Ausgangsverhalten

Aufbau des Untermenüs

Ausgangsverhalten →		
	Dämpfung Anzeige	
	Stromausgang →	
		Sprungantwortzeit
		Dämpfung
	$\begin{array}{ c c } \textbf{PFS-Ausgang} \\ \rightarrow \end{array}$	
		Sprungantwortzeit
		Dämpfung

Parameter	Beschreibung	Beschreibung Auswahl/ Eingabe	
Dämpfung Anzeige	Reaktionszeit der Vor-Ort- Anzeige auf Messwert- schwankungen einstellen.	0,0 999,9 sec	0,0
Sprungantwortzeit Ausgang	Anzeige der berechneten Sprungantwortzeit	-	0
Dämpfung Ausgang	Reaktionszeit vom Aus- gangssignal auf Mess- wertschwankungen einstellen	0,0 999,9 sec	0,0

10.5.7 Schleichmenge konfigurieren

Navigationspfad

Menü "Setup"
 \rightarrow Menü "Erweitertes Setup"
 \rightarrow Schleichmengenunterdrückung

Aufbau des Untermenüs

Schleichmenge →			
	Zuordnung Prozessgröße]	
	Einschaltpunkt]	
	Ausschaltpunkt]	

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Prozessgröße	Prozessgröße für die Schleichmengenunterdrü- ckung wählen.	AusMasseflussNormvolumenflussFAD-Volumenfluss	Aus
Einschaltpunkt Schleich- mengenunterdrückung	Einschaltpunkt für Schleichmengenunterdrü- ckung eingeben	Max. 15-stellige, positive Gleitkommazahl	Nennweitenabhängig 1 % vom kalibrierten End- wert
Ausschaltpunkt Schleich- mengenunterdrückung	Ausschaltpunkt für Schleichmengenunterdrü- ckung eingeben	0 100 %	50 %

10.5.8 Summenzähler konfigurieren

In dem Untermenü **Summenzähler** kann der Summenzähler konfiguriert werden.

Navigationspfad

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Summenzähler

Aufbau des Untermenüs

Summenzähler	\rightarrow		
		Zuordnung Prozessgröße	
		Einheit	
		Fehlerverhalten	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Vorraussetzung	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Pro- zessgröße	-	Prozessgröße für Summenzähler wählen. <i>Auswirkung</i> Die Auswahl bestimmt Aus- wahlliste von Parameter Einheit	 Aus Massefluss Normvolumen- fluss FAD-Volumen- fluss 	Massefluss
Einheit	In Parameter Zuordnung Prozessgröße ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Massefluss • Normvolumenfluss • FAD-Volumenfluss	Einheit für Pro- zessgröße des Summenzählers wählen.	Einheiten-Aus- wahlliste	Abhängig vom Land: • kg • lb
Fehlerverhalten	In Parameter Zuordnung Prozessgröße ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Massefluss • Normvolumenfluss • FAD-Volumenfluss	Verhalten vom Summenzähler im Störungsfall fest- legen.	 Anhalten Aktueller Wert Letzter gültiger Wert 	Anhalten

10.5.9 Vor-Ort-Anzeige konfigurieren

Navigationspfad

Menü "Setup" → Menü "Erweitertes Setup" → Menü "Anzeige"

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Darstellung der Mess- werte für Vor-Ort- Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß

1. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dar- gestellt wird.	 Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur Summenzähler Stromausgang 	Massefluss
1.Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph- Anzeige des 1. Anzeige- werts eingeben.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen	0
1.Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph- Anzeige des 1. Anzeige- werts eingeben.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen	1
1.Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastel- len für Anzeigewert wäh- len.	x x.x x.xx x.xx x.xxx x.xxx	x.xx
2. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dar- gestellt wird.	 Keine Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur Summenzähler Stromausgang 	Keine
2.Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastel- len für Anzeigewert wäh- len.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	x.xx
3. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dar- gestellt wird.	 Keine Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur Summenzähler Stromausgang 	Keine
3. Wert 0%-Bargraph	0%-Wert für Bargraph- Anzeige des 3. Anzeige- werts eingeben.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen	0
3. Wert 100%-Bargraph	100%-Wert für Bargraph- Anzeige des 3. Anzeige- werts eingeben.	Gleitkommazahl mit Vor- zeichen	0
3.Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastel- len für Anzeigewert wäh- len.	x x.x x.xx x.xx x.xxx x.xxx	X.XX
4. Anzeigewert	Messwert wählen, der auf der Vor-Ort-Anzeige dar- gestellt wird.	 Keine Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur Summenzähler Stromausgang 	Keine

4.Nachkommastellen	Anzahl Nachkommastel- len für Anzeigewert wäh- len.	x x.x x.xx x.xx x.xxx x.xxx	X.XX
Intervall Anzeige	Anzeigedauer von Mess- werten auf Vor-Ort- Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel ange- zeigt werden.	110	5
Dämpfung Anzeige	Reaktionszeit der Vor-Ort- Anzeige auf Messwert- schwankungen einstellen.	0,0 999,9	0
Kopfzeile	Inhalt für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.	Messstellenbezeichnung Freitext	Messstellenbezeichnung
Kopfzeilentext	Text für Kopfzeile der Vor-Ort-Anzeige wählen.	Freitext	-
Trennzeichen	Trennzeichen für Dezi- maldarstellung von Zah- lenwerten wählen.	•	

10.6 Konfiguration verwalten

Nach der Inbetriebnahme besteht die Möglichkeit die aktuelle Gerätekonfiguration zu sichern, auf eine andere Messstelle zu kopieren oder die vorherige Gerätekonfiguration wiederherzustellen.

Dies funktioniert mithilfe von Parameter **Daten verwalten** und seinen Optionen, der sich im Untermenü **Datensicherung Anzeige** befindet.

Navigationspfad

Menü "Setup" → Erweitertes Setup → Datensicherung Anzeige

Während die Aktion durchgeführt wird, ist die Konfiguration via Vor-Ort-Anzeige gesperrt und auf der Anzeige erscheint eine Rückmeldung zum Stand des Vorgangs.

Aufbau des Untermenüs

Datensicherung Anzeige \rightarrow		
	Betriebszeit	
	Letzte Datensicherung	
	Daten verwalten	
	Ergebnis Vergleich	

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Anzeige	Werkseinstellung
Betriebszeit	Zeigt, wie lange das Gerät bis zum jetzigen Zeitpunkt in Betrieb war.	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)	-

Letzte Sicherung	Zeigt die Betriebszeit, wann die letzte Datensi- cherung in das Anzeige- modul erfolgt ist	Tage (d), Stunden (h), Minuten (m), Sekunden (s)	-
Daten verwalten	Aktion zum Verwalten der Gerätedaten im Anzeige- modul wählen	 Abbrechen Sichern Wiederherstellen Duplizieren Vergleichen Datensicherung löschen 	Abbrechen
Ergebnis Vergleich	Vergleich der Datensätze im Gerät und im Display (Backup)	 Einstellungen identisch Einstellungen nicht identisch Datensicherung fehlt Datensicherung defekt Ungeprüft Datensatz nicht kompa- tibel 	Ungeprüft

10.7 Simulation

Das Untermenü **Simulation** ermöglicht es ohne reale Durchflusssituation unterschiedliche Prozessgrößen im Prozess und das Gerätealarmverhalten zu simulieren sowie nachgeschaltete Signalketten zu überprüfen (Schalten von Ventilen oder Regelkreisen).

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Simulation

Aufbau des Untermenüs



Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Zuordnung Simu- lation Prozess- größe	-	Prozessgröße für Simulation wäh- len, die dadurch aktiviert wird.	 Aus Massefluss Normvolumen- fluss FAD-Volumen- fluss Temperatur 	Aus
Wert Prozess- größe	In Parameter Zuordnung Simulation Prozessgröße muss eine der folgenden Optionen gewählt werden: • Massefluss • Normvolumenfluss • FAD-Volumenfluss • Temperatur	Simulationswert für gewählte Pro- zessgröße einge- ben.	Abhängig von der ausgewählten Prozessgröße	-
Simulation Strom- ausgang	-	Simulation vom Stromausgang ein- und ausschal- ten.	AnAus	Aus
Wert Stromaus- gang	In Parameter Simulation Stromausgang ist Option An ausgewählt.	Stromwert für Simulation einge- ben.	3,6 22,5 mA	Aktuell gemesse- ner Stromwert
Simulation Fre- quenzausgang	Im Parameter Betriebsart muss Frequenz ausgewählt werden.	Simulation vom Frequenzausgang ein- und ausschal- ten.	AnAus	Aus
Wert Frequenz- ausgang	In Parameter Simulation Frequenzausgang ist Option An ausgewählt.	Frequenz für Simulation einge- ben.	0,0 1250 Hz	Aktuell gemes- sene Frequenz
Simulation Impulsausgang	Im Parameter Betriebsart muss Impuls ausgewählt werden.	Damit kann die Simulation des Impulsausgangs ein- und ausge- schaltet werden.	AnAus	Aus
Wert Impulsaus- gang	In Parameter Simulation Impulsausgang ist Option An ausgewählt.	Eingabe des Impulszählwert für die Simulation und Anzeige des momentanen Zählwertes	 Aus Fester Wert Abwärtszählwert 	0
Simulation Schalt- ausgang	Im Parameter Betriebsart muss Schalter ausgewählt werden.	Simulation vom Schaltausgang ein- und ausschal- ten.	AnAus	Aus
Wert Schaltaus- gang	In Parameter Simulation Schaltausgang ist Option An ausgewählt.	Stromwert für Simulation einge- ben.	Offen Geschlossen	Offen
Simulation Gerä- tealarm	-	Gerätealarm ein- und ausschalten.	AnAus	Aus

10.8 Einstellungen schützen vor unerlaubtem Zugriff

Um nach der Inbetriebnahme die Konfiguration des Messgeräts gegen unbeabsichtigtes Ändern zu schützen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Schreibschutz via Freigabecode →
 [™]
 [™]
 72
- Schreibschutz via Verriegelungsschalter \rightarrow B 72
- Schreibschutz via Tastenverriegelung \rightarrow 🖺 30

10.8.1 Schreibschutz via Freigabecode

Mithilfe des kundenspezifischen Freigabecodes sind die Parameter für die Messgerätkonfiguration schreibgeschützt und ihre Werte via Vor-Ort-Bedienung nicht mehr änderbar.

Freigabecode definieren

1. Zum Parameter "Freigabecode definieren" navigieren: Setup → Erweitertes Setup → Freigabecode def.

2. Max. 4-stelligen Zahlencode als Freigabecode festlegen.

└ Vor allen schreibgeschützten Parametern erscheint das இ-Symbol.

Immer änderbare Parameter

Ausgenommen vom Schreibschutz sind bestimmte Parameter, die die Messung nicht beeinflussen. Sie können trotz des definierten Freigabecodes immer geändert werden, auch wenn die übrigen Parameter gesperrt sind.

	Parameter zur Konfiguration der Vor-Ort-Anzeige	Parameter zur Konfiguration des Summenzählers
	\downarrow	\downarrow
Language	Format Anzeige	Summenzähler zurücksetzen
	Kontrast Anzeige	
	Intervall Anzeige	

Wenn in der Navigier- und Editieransicht 10 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter automatisch wieder. Wenn ein Rücksprung aus der Navigier- und Editieransicht in die Messwertanzeige erfolgt, sperrt das Gerät die schreibgeschützten Parameter nach 60 s automatisch.

- Ist der Schreibzugriff via Freigabecode aktiviert, kann er auch nur über diesen wieder deaktiviert werden →
 ⁽¹⁾ 41.

10.8.2 Schreibschutz via Verriegelungsschalter

Im Gegensatz zum Schreibschutz via anwenderspezifischen Freigabecode lässt sich damit der Schreibzugriff auf das gesamte Bedienmenü - bis auf Parameter **Kontrast Anzeige** - sperren.

Die Werte der Parameter sind nur noch sichtbar, aber nicht mehr änderbar (Ausnahme **Kontrast Anzeige**): Weder via Vor-Ort-Anzeige noch über Service-Schnittstelle (CDI) oder HART-Protokoll.


- 1. Elektronikraumdeckel abschrauben.
- 2. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.



Um den Zugriff auf den Verriegelungsschalter zu erleichtern: Anzeigemodul am Rand des Elektronikraums aufstecken.

- 4. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position ON bringen: Hardware-Schreibschutz aktiviert. Verriegelungsschalter (WP) auf dem Hauptelektronikmodul in Position OFF (Werkseinstellung) bringen: Hardware-Schreibschutz deaktiviert.
 - └ Wenn Hardware-Schreibschutz aktiviert: In der Kopfzeile der Messwertanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern erscheint das B-Symbol.



Wenn Hardware-Schreibschutz deaktiviert: In der Kopfzeile der Messwertanzeige und in der Navigieransicht vor den Parametern verschwindet das

- **5.** Flachkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Elektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul in der gewünschten Richtung auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.
- 6. Elektronikraumdeckel zuschrauben

11 Betrieb

11.1 Bediensprache anpassen

Die Einstellung der Bediensprache siehe Kapitel Inbetriebnahme → 🗎 48.

11.2 Anzeige konfigurieren

- Grundeinstellungen zur Vor-Ort-Anzeige
- Erweiterte Einstellungen zur Vor-Ort-Anzeige → 🖺 53

11.2.1 Navigationspfad

Menü "Anzeige/Betrieb"

Untermenü "Anzeige"

Anzeige →		
	Format Anzeige	
	Kontrast Anzeige	I
	Intervall Anzeige	

11.2.2 Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Format Anzeige	Darstellung der Mess- werte für Vor-Ort- Anzeige wählen.	 1 Wert groß 1 Bargraph + 1 Wert 2 Werte 1 Wert groß + 2 Werte 4 Werte 	1 Wert groß
Kontrast Anzeige	Kontrast der Vor-Ort- Anzeige an Umgebungs- bedingungen anpassen (Ablesewinkel).	20 50 %	30 %
Intervall Anzeige	Anzeigedauer von Mess- werten auf Vor-Ort- Anzeige einstellen, wenn diese im Wechsel ange- zeigt werden.	1 10	5

11.3 Messwerte ablesen

Mithilfe des Menüs **Messwerte** können alle Messwerte abgelesen werden.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Messwerte

11.3.1 Prozessgrößen

Das Untermenü **Prozessgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jeder Prozessgröße anzuzeigen.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Messwerte → Prozessgrößen

Navigationspfad Temperaturanzeige

Die Temperaturanzeige ist auch direkt im Setup-Menü einsehbar: Menü "Setup" \rightarrow Temperatur

Aufbau des Untermenüs

Prozessgrößen →	
	Massefluss
	Normvolumenfluss
	FAD-Volumenfluss
	Temperatur

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Beschreibung	Anzeige
Massefluss	Zeigt aktuell berechneten Masse- fluss	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Normvolumenfluss	Zeigt aktuell berechneten Volu- menfluss	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
FAD-Volumenfluss	Zeigt aktuell berechneten FAD- Volumenfluss	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Temperatur	Zeigt die aktuelle Prozesstempera- tur an	Gleitkommazahl mit Vorzeichen

11.3.2 Summenzähler

Das Untermenü **Summenzähler** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Summenzähler anzuzeigen.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Messwerte → Summenzähler

Aufbau des Untermenüs

Summenzähler →		
	Summenzählerwert	
	Summenzählerüberlauf	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige

Summenzählerwert	In Parameter Zuordnung Prozess- größe von Untermenü Summen- zähler ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Massefluss • Normvolumenfluss • FAD-Volumenfluss	Zeigt aktuellen Zähler- stand des Summenzäh- lers.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen
Summenzählerüber- lauf	In Parameter Zuordnung Prozess- größe von Untermenü Summen- zähler ist eine der folgenden Optionen gewählt: • Massefluss • Normvolumenfluss • FAD-Volumenfluss	Zeigt Anzahl der Über- läufe des Summenzäh- lers. Wertebereich: 0 32 000	Ganzzahl

11.3.3 Ausgangsgrößen

Das Untermenü **Ausgangsgrößen** enthält alle Parameter, um die aktuellen Messwerte zu jedem Ausgang anzuzeigen.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Messwerte → Ausgangsgrößen

Aufbau des Untermenüs

Ausgangsgrößen	\rightarrow		
		Ausgangsstrom	
		Impulsausgang	
		Ausgangsfrequenz	
		Schaltzustand	

Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Anzeige
Ausgangsstrom	-	Zeigt aktuellen Strom- wert des Stromaus- gangs.	3,6 22,5 mA
Impulsausgang	Als Betriebsart muss Impuls gewählt sein.	Zeigt aktuellen Wert des Impulsausgangs.	Positive Gleitkomma- zahl
Ausgangsfrequenz	Als Betriebsart muss Frequenz gewählt sein.	Zeigt aktuellen Wert des Frequenzausgangs.	0,0 1 000 Hz (Bis 1 250 Hz im Feh- lermdous)
Schaltzustand	Als Betriebsart muss Schalter gewählt sein.	Zeigt aktuellen Zustand vom Schalt- ausgang.	OffenGeschlossen

11.4 Messgerät an Prozessbedingungen anpassen

Dazu stehen zur Verfügung:

- Erweiterte Einstellungen mithilfe des Menüs Erweitertes Setup → 🗎 53

Im Untermenü **Betrieb** stehen 2 Parameter mit unterschiedlichen Optionen für das Zurücksetzen der Summenzähler zur Verfügung:

- Steuerung Summenzähler
- Vorwahlmenge
- Summenzähler zurücksetzen

Navigationspfad

Menü "Anzeige/Betrieb" → Betrieb

Funktionsumfang von	Parameter "Steuerung	Summenzähler"
, <u>,</u> ,		

Optionen	Beschreibung
Zurücksetzen + Anhalten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf Wert 0 zurückge- setzt.
Vorwahlmenge + Anhal- ten	Die Summierung wird angehalten und der Summenzähler auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahlmenge gesetzt.
Zurücksetzen + Starten	Der Summenzähler wird auf Wert 0 zurückgesetzt und die Summierung erneut gestartet.
Vorwahlmenge + Starten	Der Summenzähler wird auf seinen definierten Startwert aus Parameter Vorwahl- menge gesetzt und die Summierung erneut gestartet.

Funktionsumfang von Parameter "Summenzähler zurücksetzen"

Optionen	Beschreibung
Zurücksetzen + Starten	Zurücksetzen des Summenzählers auf den Wert 0 und Neustart der Summierung. Alle bisherigen aufsummierten Durchflussmengen werden dadurch gelöscht.

Untermenü "Betrieb"



Parameterübersicht mit Kurzbeschreibung

Parameter	Voraussetzung	Beschreibung	Auswahl/ Eingabe	Werkseinstellung
Steuerung Sum- menzähler		Summenzähler- wert steuern.	 Totalisieren Zurücksetzen + Anhalten Vorwahlmenge + Anhalten Zurücksetzen + Starten Vorwahlmenge + Starten 	Totalisieren
Vorwahlmenge		Startwert für Sum- menzähler vorge- ben.	Gleitkommazahl mit Vorzeichen	0

Alle Summenzäh- ler zurücksetzen	-	Summenzähler auf Wert O zurücksetzen und starten.	 Abbrechen Zurücksetzen + Starten 	Abbrechen
-------------------------------------	---	--	---	-----------

11.6 Messwerthistorie anzeigen

Im Gerät muss die erweiterter Funktion des HistoROM freigeschaltet sein (Bestelloption), damit das Untermenü **Messwertspeicher** erscheint. Dieses enthält alle Parameter für die Messwerthistorie.

Navigationspfad

Diagnose \rightarrow Messwertspeicher

Untermenü "Messwertspeicher"

Messwertspeicher →		
	Zuordnung 1. Kanal	
	Zuordnung 2. Kanal	
	Zuordnung 3. Kanal	
	Zuordnung 4. Kanal	
	Speicherintervall	
	Daten löschen	
	Anzeige 1. Kanal	
	Anzeige 2. Kanal	
	Anzeige 3. Kanal	
	Anzeige 4. Kanal	

Funktionsumfang

- Speicherung von insgesamt 1000 Messwerten möglich
- 4 Speicherkanäle
- Speicherintervall für Messwertspeicherung einstellbar
- Anzeige des Messwertverlaufs für jeden Speicherkanal in Form eines Diagramms

₹11 XXXXXXX			
175.77 torradorla			
40.69 kg/h			
	-100s Ó		

☑ 5 Diagramm eines Messwertverlaufs

- x-Achse: Zeigt je nach Anzahl der gewählten Kanäle 250 bis 1000 Messwerte einer Prozessgröße.
- y-Achse: Zeigt die ungefähre Messwertspanne und passt diese kontinuierlich an die laufende Messung an.



12 Diagnose und Störungsbehebung

12.1 Allgemeine Störungsbehebungen

Fehler	Mögliche Ursache Behebung	
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Signalausgabe am Stromausgang (0 mA)	Versorgungsspannung stimmt nicht mit der Angabe auf dem Typen- schild überein.Richtige Versorgungsspan anlegen $\rightarrow \boxdot$ 23.	
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Signalausgabe am Stromausgang (0 mA)	Versorgungsspannung ist falsch gepolt.	Versorgungsspannung umpolen.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Signalausgabe am Stromausgang (0 mA)	Anschlusskabel haben keinen Kon- takt zu den Anschlussklemmen.	Kontaktierung der Kabel prüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Signalausgabe am Stromausgang (0 mA)	Anschlussklemmen sind nicht kor- rekt auf Elektronikmodul gesteckt.	Anschlussklemmen kontrollieren.
Vor-Ort-Anzeige dunkel und keine Signalausgabe am Stromausgang (0 mA)	Elektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen $\rightarrow \square 91$.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Strombereichs (3,6 22 mA)	Anzeige ist zu hell oder zu dunkel eingestellt.	 Anzeige heller einstellen durch gleichzeitiges Drücken von ± + E. Anzeige dunkler einstellen durch gleichzeitiges Drücken von Ξ + E.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Strombereichs (3,6 22 mA)	Flachbandkabel des Anzeigemoduls ist nicht richtig eingesteckt.	Stecker korrekt auf Hauptelektro- nikmodul und Anzeigemodul ein- stecken.
Vor-Ort-Anzeige dunkel, aber Sig- nalausgabe innerhalb des gültigen Strombereichs (3,6 22 mA)	Anzeigemodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen → 🗎 91.
Signalausgabe außerhalb des gülti- gen Strombereichs (< 3,6 mA bzw. > 22 mA)	Hauptelektronikmodul ist defekt.	Ersatzteil bestellen → 🗎 91.
Gerät zeigt auf Vor-Ort-Anzeige richtigen Wert an, aber Signalaus- gabe falsch, jedoch im gültigen Strombereich.	Parametrierfehler	Parametrierung prüfen und korri- gieren.
Gerät misst falsch.	Parametrierfehler oder Gerät wird außerhalb des Anwendungsbe- reichs betrieben.	 Parametrierung prüfen und kor- rigieren. Angegebene Grenzwerte in den "Technischen Daten" einhalten.
Text auf Messwertanzeige und in Navigieransicht erscheint in einer fremden, nicht verständlichen Spra- che.	Fremde Bediensprache ist einge- stellt.	 2 s ⊆ + ± drücken ("Home-Position"). 2. E drücken. 3. In Parameter Language die gewünschte Sprache einstellen.
Keine Verbindung via HART-Proto- koll	Fehlender oder falsch eingebauter Kommunikationswiderstand.	Kommunikationswiderstand (250 Ω) korrekt einbauen. Maximale Bürde beachten $\rightarrow \square$ 23.

Keine Verbindung via HART-Proto- koll	Commubox • Falsch angeschlossen • Falsch eingestellt • Treiber nicht richtig installiert • USB- oder COM-Schnittstelle am PC falsch eingestellt	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA 191 HART: Dokument "Technische Information" TI00237F FXA 195 HART: Dokument "Technische Information" TI00404F
Keine Verbindung via Service- Schnittstelle (CDI)	Falsche Einstellung der USB- Schnittstelle am PC oder Treiber nicht richtig installiert.	Dokumentation zur Commubox beachten. FXA 291 HART: Dokument "Technische Information" TI00405C

12.2 Diagnoseinformation auf Vor-Ort-Anzeige

12.2.1 Diagnosemeldung

Störungen, die das Selbstüberwachungssystem des Messgeräts erkennt, werden als Diagnosemeldung im Wechsel mit der Betriebsanzeige angezeigt.



Statussignale

Symbol	Bedeutung
A0013956	Ausfall Es liegt ein Gerätefehler vor. Der Messwert ist nicht mehr gültig.
C	Funktionskontrolle Das Gerät befindet sich im Service-Modus (z.B. während einer Simulation).
S A0013958	 Außerhalb der Spezifikation Das Gerät wird betrieben: Außerhalb seiner technischen Spezifikationsgrenzen (z.B. außerhalb des Prozesstemperaturbereichs) Außerhalb der vom Anwender vorgenommenen Parametrierung (z.B. maximaler Durchfluss in Parameter 20 mA-Wert)
M 40013957	Wartungsbedarf Es ist eine Wartung erforderlich. Der Messwert ist weiterhin gültig.

Die Statussignale sind gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107 klassifiziert: F = Failure, C = Function Check, S = Out of Specification, M = Maintenance Required

Diagnoseverhalten

Symbol		Bedeutung
8	A0013961	Alarm Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge und Summenzähler nehmen den definierten Alarmzustand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Ā	A0013962	Warnung Die Messung wird fortgesetzt. Die Signalausgänge und Summenzähler werden nicht beein- flusst. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.

Diagnoseinformation

Die Störung kann mithilfe der Diagnoseinformation identifiziert werden. Der Kurztext hilft dabei, indem er einen Hinweis zur Störung liefert. Zusätzlich ist der Diagnoseinformation das dazugehörige Symbol für das Diagnoseverhalten vorangestellt.



Wenn mehrere Diagnoseereignisse gleichzeitig anstehen, wird nur die Diagnosemeldung mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere anstehende Diagnosemeldungen lassen sich im Untermenü **Diagnoseliste** anzeigen $\rightarrow \cong 80$.



Bedienelemente

Taste	Bedeutung
	Plus-Taste
A0013970	<i>Bei Menü, Untermenü</i> Öffnet die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen.
	Enter-Taste
A0013952	Bei Menü, Untermenü Öffnet das Bedienmenü.



12.2.2 Behebungsmaßnahmen aufrufen



- 1 Kurztext
- 2 Diagnoseverhalten mit Diagnosecode
- 3 Service-ID
- 4 Betriebszeit des Auftretens
- 5 Behebungsmaßnahmen

Der Anwender befindet sich in der Diagnosemeldung.

- 1. 🗄 drücken (①-Symbol).
 - └ Das Untermenü **Diagnoseliste** öffnet sich.
- - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- **3.** Gleichzeitig ⊡ + 🕂 drücken.
 - 🕒 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Der Anwender befindet sich innerhalb des Menüs **Diagnose** auf einem Diagnoseereignis-Eintrag: z.B im Untermenü **Diagnoseliste** oder Parameter **Letzte Diagnose**.

- 1. 🗉 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen des ausgewählten Diagnoseereignisses öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.
 - └ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

12.3 Diagnoseinformation im Bedientool

Wenn im Bedientool eine Diagnoseinformation vorliegt, erscheint links oben im Statusbereich das Statussignal zusammen mit dem dazugehörigen Symbol gemäß VDI/VDE 2650 und NAMUR-Empfehlung NE 107:

- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)

Messstellenbezeichnung: t-mass Statussignal: 🔁 🔀 Gut	Massefluss: Normvolumenflus FAD-Volumenflus	 Ø 0.0000 kg/h S Ø 0.0000 Nm³/h S Ø 0.0000 m³FAD/h 	Temperatur: 2 26.08 °C Ausgangsstrom: 2 4.00 mA	Endress + Hauser
Im Ale Parameter V	Wert Instandhalter	ument hea	lth status	
P	000H00m00 000h00m00 000h00m94 000H03m21			
J		NI Discourse	I	
Coline	N 4 >	M Diagnose		

Behebungsmaßnahmen aufrufen

- 1. Zu Menü "Diagnose" navigieren.
 - └ Im Parameter "Aktuelle Diagnose" wird der Diagnosecode mit Kurztext angezeigt.
- Rechts im Anzeigebereich über Parameter "Aktuelle Diagnose" mit dem Cursor fahren.
 Ein Tooltipp mit Behebungsmaßnahmen zur Diagnosenummer erscheint.

12.4 Diagnoseinformationen anpassen

12.4.1 Diagnoseverhalten anpassen

Jeder Diagnosenummer ist ab Werk ein bestimmtes Diagnoseverhalten zugeordnet. Diese Zuordnung kann der Anwender bei bestimmten Diagnosenummern über Parameter **Diagnosenr. xxx** ändern.

Navigationspfad

Menü "Experte"
 \rightarrow System \rightarrow Diagnoseverhalten \rightarrow Diagnoseverhalten
 \rightarrow Zuordnung Verhalten von Diagnosenr. xxx



Folgende Optionen können der Diagnosenummer als Diagnoseverhalten zugeordnet werden:

Optionen	Beschreibung
Alarm	Die Messung wird unterbrochen. Die Signalausgänge nehmen den definierten Alarmzu- stand an. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Warnung	Das Gerät misst weiter. Es wird eine Diagnosemeldung generiert.
Nur Logbuch	Das Gerät misst weiter. Die Diagnosemeldung wird nur im Untermenü Ereignis-Logbuch (Ereignisliste) eingetragen und nicht im Wechsel zur Betriebsanzeige angezeigt.
Aus	Das Diagnoseereignis wird ignoriert und weder eine Diagnosemeldung generiert noch eingetragen.

12.5 Übersicht zu Diagnoseinformationen

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal ab Werk	Diagnoseverhalten ab Werk
Diagnose z	um Sensor			
004	Sensor	Sensor tauschen	F	Alarm*
082	Datenspeicher	atenspeicher 1. Hauptelektronikmodul tauschen. 2. Sensor tauschen.		Alarm*
083	Speicherinhalt	1. Neu starten. 2. Daten wiederherstellen. 3. Sensor tauschen.	F	Alarm*

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal ab Werk	Diagnoseverhalten ab Werk
Diagnose z	ur Elektronik			
270	Hauptelektronik-Feh- ler	Hauptelektronikmodul tauschen.	F	Alarm
271	Hauptelektronik-Feh- ler	1.Gerät neu starten. 2.Hauptelektronikmodul tauschen.	F	Alarm
272	Hauptelektronik-Feh- ler	1. Gerät neu starten. 2. Service kontaktieren.	F	Alarm*
273	Hauptelektronik-Feh- ler	1. Anzeige-Notbetrieb. 2. Hauptelektronik tauschen.	F	Alarm*
282	Datenspeicher	1. Gerät neu starten. 2. Service kontaktieren.	F	Alarm
283	Speicherinhalt	1. Daten übertragen oder Gerät rücksetzen. 2. Service kontaktieren.	F	Alarm*
311	Elektronikfehler	1. Daten übertragen oder Gerät rücksetzen. 2. Service kontaktieren.	F	Alarm*
311	Elektronikfehler	Wartungsbedarf! 1. Gerät nicht rücksetzen. 2. Service kontaktieren.	М	Warnung

[°] Diagnoseverhalten ist änderhar	· Kanitel	12.4	"Diagnosev	erhalten	annassen"
Diagnobevernanten ibt anaerbar	. mapricer	10.1	Diagnober	critateen	unpubben

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal ab Werk	Diagnoseverhalten ab Werk
Diagnose z	ur Konfiguration		1	
410	Datenübertragung	1. Verbindung prüfen. 2. Datenübertragung wiederholen.	F	Alarm*
411	Up-/Download	1. Verbindung prüfen. 2. Datenübertragung wiederholen.	F	Alarm*
411	Up-/Download aktiv	Up-/Download aktiv, bitte warten.	С	Warnung [*]
431	Nachabgleich	Nachabgleich ausführen.	С	Warnung*
437	Konfiguration inkom- patibel	1. Gerät neu starten. 2. Service kontaktieren.	F	Alarm*
437	Konfiguration inkom- patibel	1. Daten übertragen oder Gerät rücksetzen. 2. Service kontaktieren.	С	Alarm
438	Datensatz	 Datensatzdatei prüfen. Geräteparametrierung prüfen. Up- und Download der neuen Konfiguration. 	М	Warnung*
441	Stromausgang	 Prozess prüfen. Einstellung Stromausgang prü- fen. 	S	Warnung*
442	Frequenzausgang	1. Prozess prüfen. 2. Einstellung Frequenzausgang prüfen.	S	Warnung*
443	Impulsausgang	1. Prozess prüfen. 2. Einstellung Impulsausgang prü- fen.	S	Warnung*
453	Messwertunterdrü- ckung	Messwertunterdrückung ausschal- ten.	С	Warnung [*]
484	Simulation Fehlermo- dus	Simulation ausschalten.	С	Alarm
485	Simulation Prozess- größe	Simulation ausschalten.	С	Warnung [*]
491	Simulation Stromaus- gang	Simulation ausschalten.	С	Warnung*
492	Simulation Frequenz- ausgang	Simulation ausschalten.	С	Warnung [*]
493	Simulation Impulsgang	Simulation ausschalten.	С	Warnung
494	Simulation Schaltaus- gang	Simulation ausschalten.	С	Warnung

* Diagnoseverhalten ist änderbar: Kapitel 12.4 "Diagnoseverhalten anpassen"

Diagnose- nummer	Kurztext	Behebungsmaßnahmen	Statussig- nal ab Werk	Diagnoseverhalten ab Werk
Diagnose z	um Prozess			
832	Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur reduzieren.	S	Warnung*
833	Umgebungstemperatur	Umgebungstemperatur erhöhen.	S	Warnung*
834	Prozesstemperatur	Prozesstemperatur reduzieren.	S	Warnung*
835	Prozesstemperatur	Prozesstemperatur erhöhen.	S	Warnung*
841	Durchflussgeschwin- digkeit	1. Prozessbedingungen prüfen 2. Systemdruck vergrößern	S	Alarm
842	Prozessgrenzwert	Schleichmengenüberwachung aktiv! Einstellungen Schleichmengenun- terdrückung prüfen.	S	Nur Logbuch-Eintrag
861	Temperaturdifferenz	1. Prozessbedingungen prüfen. 2. Signalpfad prüfen.	S	Alarm

* Diagnoseverhalten ist änderbar: Kapitel 12.4 "Diagnoseverhalten anpassen"

12.6 Messgerät zurücksetzen

Mithilfe von Parameter **Gerät zurücksetzen** lässt sich die gesamten Gerätekonfiguration oder ein Teil der Konfiguration auf einen definierten Zustand zurücksetzen.

Navigationspfad

Menü "Diagnose"
 \rightarrow Gerät zurücksetzen
 \rightarrow Gerät zurücksetzen

Optionen	Beschreibung
Abbrechen	Der Parameter kann ohne Aktion verlassen werden.
Auf Werkseinstellung	Jeder Parameter wird auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.
Auf Auslieferungszustand	Jeder Parameter, für den eine kundenspezifische Voreinstellung bestellt wurde, wird auf diesen kundenspezifischen Wert zurückgesetzt; alle anderen Parameter auf ihre Werkseinstellung.
	Wenn keine kundenspezifischen Einstellungen bestellt wurden, ist diese Option nicht sichtbar.
Gerät neu starten	Durch den Neustart wird jeder Parameter, dessen Daten sich im flüchtigen Speicher (RAM) befinden, auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt (z.B. Messwertdaten). Die Gerätekonfiguration bleibt unverändert.

12.7 Diagnoseliste

Im Untermenü **Diagnoseliste** können bis zu 5 aktuell anstehende Diagnosemeldungen angezeigt werden. Wenn mehr als 5 Meldungen anstehen, werden diejenigen mit der höchsten Priorität angezeigt.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Diagnoseliste



Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

- 1. E drücken.
 - Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen der ausgwählten Diagnosenummer öffnet sich.
- 2. Gleichzeitig 🗆 + 🛨 drücken.
 - 🛏 Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

Zum Aufbau der Behebungsmaßnahmen-Meldung → 🖺 82

12.8 Ereignis-Logbuch

12.8.1 Ereignishistorie

Eine chronologische Übersicht zu den aufgetretenen Ereignismeldungen bietet das Untermenü **Ereignisliste**.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Ereignis-Logbuch → Ereignisliste



A0014008-I

Max. 20 Ereignismeldungen können chronologisch angezeigt werden. Wenn im Gerät die erweiterte Funktion vom HistoROM freigeschaltet ist (Bestelloption), sind es bis zu 1000 Meldungseinträge.

Die Ereignishistorie umfasst Einträge zu:

- Informationsereignissen $\rightarrow \cong 80$

Jedem Ereignis ist neben der Betriebszeit seines Auftretens noch ein Symbol zugeordnet, ob das Ereignis aufgetreten oder beendet ist:

- Diagnoseereignis
 - ①: Auftreten des Ereignisses
 - 🕞: Ende des Ereignisses
- Informationsereignis
 - ⊕: Auftreten des Ereignisses

Behebungsmaßnahmen aufrufen und schließen

1. 🗉 drücken.

Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen der ausgwählten Diagnosenummer öffnet sich.

2. Gleichzeitig \Box + \pm drücken.

└ Die Meldung zu den Behebungsmaßnahmen wird geschlossen.

😭 • Zum Aufbau der Behebungsmaßnahmen-Meldung → 🗎 82

■ Zum Filtern der angezeigten Ereignismeldungen → 🖺 89

12.8.2 Ereignis-Logbuch filtern

Milhilfe von Parameter **Filteroptionen** kann bestimmt werden, welche Kategorie von Ereignismeldungen im Untermenü **Ereignisliste** angezeigt werden.

Navigationspfad

Menü "Diagnose" → Ereignis-Logbuch → Filteroptionen

Filterkategorien

- Alle
- Ausfall (F)
- Funktionskontrolle (C)
- Außerhalb der Spezifikation (S)
- Wartungsbedarf (M)
- Information (I)

12.8.3 Übersicht zu Informationsereignissen

Ein Informationsereignis wird im Gegensatz zum Diagnoseereignis nur im Ereignis-Logbuch angezeigt und nicht in der Diagnoseliste.

Informationser- eignis	Ereignistext
I1000	(Gerät ok)
I1089	Gerätestart
I1090	Konfiguration rückgesetzt
I1091	Konfiguration geändert
I1092	Messwertspeicher gelöscht
I1110	Schreibschutzschalter geändert
I1151	Historie rückgesetzt
I1155	Elektroniktemperatur rückgesetzt
I1156	Speicherfehler Trendblock
I1157	Speicherinhalt Ereignisliste
I1185	Gerät in Anzeige gesichert
I1186	Gerät mit Anzeige wiederhergestellt
I1187	Messstelle kopiert über Anzeige
I1188	Displaydaten gelöscht
I1189	Gerätesicherung verglichen
I335	Firmware geändert

13 Reparatur

13.1 Allgemeine Hinweise

Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Die Messgeräte sind modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Gerätes in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- Reparatur gemäß Einbauanleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management *W@M*-Datenbank eintragen.

13.2 Ersatzteile

- Einige austauschbare Messgerätkomponenten sind durch ein Übersichtsschild gekennzeichnet. Dieses enthält Informationen zum Ersatzteil.
- Das Übersichtsschild Ersatzteile befindet sich im Anschlussraumdeckel des Messgeräts und enthält folgende Angaben:
 - Eine Auflistung der wichtigsten Ersatzteile zum Messgerät inklusive ihrer Bestellinformation.
 - Die URL zum W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Dort werden alle Ersatzteile zum Messgerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.

Messgerät-Seriennummer:

- Befindet sich auf dem Gerätetypenschild und dem Übersichtsschild Ersatzteile.
- Lässt sich über Parameter "Seriennummer" im Untermenü "Geräteinformation" auslesen.

13.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Informationen über Service und Ersatzteile sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle erhältlich.

14 Wartung

14.1 Wartungsarbeiten

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

14.1.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten darauf achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und Dichtungen nicht angreift.

14.1.2 Innenreinigung

Messfühlerreinigung

Bei verunreinigten Gasen empfiehlt es sich, das Gerät regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen, um Messfehler durch Verschmutzung oder Ansatzbildung zu minimieren.

Die Kontroll- und Reinigungsintervalle sind abhängig vom Einsatzgebiet.

HINWEIS

Bei Verwendung von nicht geeigneten Geräten oder Reinigungsflüssigkeiten kann der Messfühler beschädigt werden.

- ► Keinen Rohrreinigungsmolch verwenden.
- Zur Reinigung ein nicht filmbildendendes und ölfreies Reinigungsmittel verwenden. Mit einer weichen Bürste vorsichtig die Oberfläche säubern.
- ► Während der Reinigungsarbeiten ist darauf zu achten, dass die Messfühler nicht beschädigt werden.
- ► Keine Reinigungsmittel verwenden, die Material und Dichtung angreifen.

Messaufnehmerspezifische Informationen:

- Wird die Sensorverschraubung geöffnet, verliert das Messgerät seine Messgenauigkeit. In diesem Fall ist das Messgerät auszubauen und zur Rekalibrierung und an den Hersteller zu senden.
- Ausbau des Messaufnehmers unter Beachtung der Sicherheitshinweise $\rightarrow \cong 8$.

14.2 Mess- und Prüfmittel

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Mess- und Prüfmitteln an wie W@M oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vetriebsstelle.

Auflistung einiger Mess- und Prüfmitteln: Dokument "Technische Information" zum Gerät, Kapitel "Zubehör"

14.3 Endress+Hauser Dienstleistungen

Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen zur Wartung an wie Re-Kalibrierung, Wartungsservice oder Gerätetests.

Ausführliche Angaben zu den Dienstleistungen erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vetriebsstelle.

15 Rücksendung

Zur Rücksendung des Geräts folgende Punkte beachten:

- Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen bei Ihrer Endress +Hauser Vertriebszentrale.
- Legen Sie dem Gerät das vollständig ausgefüllte Formular "Dekontaminationserklärung" bei.

Das Formular ist verfügbar:

Als Kopiervorlage am Schluss dieser Anleitung

16 Entsorgung

16.1 Messgerät demontieren

1. Gerät ausschalten.

2. **A WARNUNG**

Personengefährdung durch Prozessbedingungen!

 Auf gefährliche Prozessbedingungen wie Druck im Messgerät, hohe Temperaturen oder aggressive Messstoffe achten.

Die Montage- und Anschlussschritte aus den Kapitel "Messgerät montieren" und "Messgerät anschließen" in sinngemäß umgekehrter Reihenfolge durchführen. Sicherheitshinweise beachten.

16.2 Messgerät entsorgen

WARNUNG

Gefährdung von Personal und Umwelt durch gesundheitsgefährdende Messstoffe!

 Sicherstellen, dass das Messgerät und alle Hohlräume frei von gesundheits- oder umweltgefährdenden Messstoffresten sind, z.B. in Ritzen eingedrungene oder durch Kunststoff diffundierte Stoffe.

Folgende Hinweise zur Entsorgung beachten:

- Die national g
 ültigen Vorschriften beachten.
- Auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten achten.

17 Technische Daten

17.1 Anwendungsbereich

Das Messgerät ist nur für die Durchflussmessung von Gasen bestimmt.

Um den einwandfreien Zustand des Geräts für die Betriebszeit zu gewährleisten: Gerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.

17.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip	Massedurchflussmessung nach dem thermischen Messprinzip								
Messeinrichtung	Das Gerät besteht aus Messumformer und Messaufnehmer.								
	Eine Geräte nehmer bil	Eine Geräteausführung ist verfügbar: Kompaktausführung - Messumformer und Messauf- nehmer bilden eine mechanische Einheit.							
	Zum Aufba	u des Mess	sgeräts →	10					
	17.3	Kenngi	rößen						
Messgröße	Direkte Me	essgrößen							
	MasseduGastemp	MassedurchflussGastemperatur							
	Berechnete Messgrößen								
	NormvolumenflussFAD (Liefermenge) Volumenfluss								
Messbereich	Der verfügbare Messbereich richtet sich nach Gasauswahl, Leitungsgröße und Verwen- dung eines Strömungsgleichrichters. Das Messgerät wird mit Luft (unter Umgebungsbe- dingungen) kalibriert und umgerechnet, um es bei Bedarf an das kundenspezifische Gas anzupassen.								
	Um In: Sie sic	Um Informationen zu anderen Gasen und Prozessbedingungen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Endress+Hauser Vertriebsstelle.							
	Die nachfolgenden Tabellen führen die für Luft verfügbaren Bereiche auf (ohne Strö- mungsgleichrichter).								
	Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option G und H								
	Spezifizierter Messbereich bis $100\% \rightarrow \cong 101$								
	SI-Einheiten für EN (DIN) Flanschversionen								
	DN	[kg	[kg/h] [Nm ³ /h] bei 0 °C (1,013 bar a) [Nm ³ /h bei 15 °C (1,013 bar a)						
	[mm]	min.	max.	min.	max.	min.	max.		
	15	0,5	53	0,38	41	0,4	43		
	25	2	200	1,5	155	1,6	164		

DN	[kg/h]		[Nm ³ /h] bei 0 °	°C (1,013 bar a)	[Nm ³ /h bei 15 °C (1,013 bar a)	
[mm]	min.	max.	min.	max.	min.	max.
40	6	555	4,6	429	4,9	453
50	10	910	7,7	704	8,2	744

US-Einheiten für ASME Flanschversionen

DN	[lb/h]		[Scf/min] bei 3	2 °F (14,7 psi a)	[Scf/min] bei 59 °F (14,7 psi a)	
[in]	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1/2	1,1	116	0,23	24	0,24	25
1	4,4	440	0,9	91	1,0	96
11/2	13,2	1220	2,7	252	2,9	266
2	22,0	2002	4,5	413	4,8	436

Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option K

Spezifizierter Messbereich bis 150% \rightarrow 🖺 101

SI-Einheiten für EN (DIN) Flanschversionen

DN	[kg/h]		[Nm ³ /h] bei 0 °	°C (1,013 bar a)	[Nm³/h bei 15 °C (1,013 bar a)	
[mm]	min.	max.	min.	max.	min.	max.
15	0,5	80	0,38	62	0,24	65
25	2	300	1,5	232	1,0	245
40	6	833	4,6	644	2,3	681
50	10	1365	7,7	1056	4,8	1116

US-Einheiten für ASME Flanschversionen

DN	[lb/h]		[Scf/min] bei 3	2 °F (14,7 psi a)	[Scf/min] bei 59 °F (14,7 psi a)	
[in]	min.	max.	min.	max.	min.	max.
1/2	1,1	174	0,23	36	0,24	38
1	4,4	660	0,9	136	1,0	144
11/2	13,2	1830	2,7	378	2,9	399
2	22,0	3003	4,5	620	4,8	656

Messdynamik

Über 100 : 1 (Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", Option K: über 150 : 1).

Selbst im erweiterten Messbereich (oberhalb des spezifizierten Endwerts) wird die Durchflussmenge erfasst und ausgegeben. Der erweiterte Bereich unterliegt jedoch nicht der spezifizierten Messunsicherheit.

17.4 Ausgang

Ausgangssignal

Stromausgang

Stromausgang	4-20 mA HART, aktiv
Maximale Ausgangswerte	 DC 24 V (bei Leerlauf) 22 mA Wenn in Parameter Fehlerverhalten die Option Definierter Wert ausgewählt ist: 22,5 mA
Bürde	0 750 Ω
Auflösung	16 Bit oder 0,38 μA
Dämpfung	Einstellbar: 0 999 s
Zuordenbare Messgrößen	 Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Funktion	Als Impuls-, Frequenz- oder Schaltausgang wahlweise einstellbar
Ausführung	Passiv, Open-Collector
Maximale Eingangswerte	 DC 30 V 25 mA
Spannungsabfall	Bei 25 mA: \leq DC 2 V
Impulsausgang	
Impulsbreite	Einstellbar: 0,5 2 000 ms → Impulsrate: 0 1 000 Pulse/s
Impulswertigkeit	Einstellbar
Zuordenbare Messgrößen	MasseflussNormvolumenflussFAD-Volumenfluss
Frequenzausgang	
Maximale Frequenz	Einstellbar: 0 1 000 Hz
Dämpfung	Einstellbar: 0 999 s
Impuls-Pausen-Verhältnis	1:1
Zuordenbare Messgrößen	 Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur
Schaltausgang	
Schaltverhalten	Binär, leitend oder nicht leitend
Schaltverzögerung	Einstellbar: 0 100 s
Anzahl Schaltzyklen	Unbegrenzt
Zuordenbare Funktionen	 Aus An Diagnoseverhalten Grenzwert Status

Ausfallsignal

Ausfallinformationen werden abhängig von der Schnittstelle wie folgt dargestellt.

Stromausgang

Fehlerverhalten	Wählbar (gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43)		
Minimaler Alarm	3,6 mA		
Maximaler Alarm	22 mA		
Einstellbarer Wert	3,6 22,5 mA		

Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Impulsausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Keine Impulse		
Frequenzausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Wert • Definierter Wert: 01250 Hz • 0 Hz		
Schaltausgang			
Fehlerverhalten	Wählbar: • Aktueller Status • Offen • Geschlossen		

Vor-Ort-Anzeige

With Timweis zu Ofsuche und Benebungsmußhuhmen	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen
--	-----------------	---

Statussignal gemäß NAMUR-Empfehlung NE 107

Bedientool

- Via digitale Kommunikation: HART-Protokoll
- Via Service-Schnittstelle

	Klartextanzeige	Mit Hinweis zu Ursache und Behebungsmaßnahmen	
Schleichmengenunterdrü- ckung	Die Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung sind frei wählbar.		
Galvanische Trennung	Die folgenden Anschlüs Ausgänge Spannungsversorgung	se sind galvanisch voneinander getrennt: g	
Protokollspezifische Daten	HART		
	Hersteller-ID	0x11	

Hersteller-ID	0x11
Gerätetypkennung	0x66
HART-Protokoll Revision	6.0

Gerätebeschreibungsdateien (DTM, DD)	Informationen und Dateien unter: www.endress.com
Bürde HART	Min. 250 Ω
Dynamische Variablen	Die Messgrößen können den dynamischen Variablen frei zugeordnet werden.
	Messgrößen für PV (Erste dynamische Variable) Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur
	Messgrößen für SV, TV, QV (Zweite, dritte und vierte dynamische Vari- able) Massefluss Normvolumenfluss FAD-Volumenfluss Temperatur Summenzähler

Energieversorgung 17.5

Klemmenbelegung

Messumformer

Anschlussvariante 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang



Versorgungsspannung 1

2 3 Signalübertragung: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Signalübertragung: 4-20 mA HART Erdungsklemme für Kabelschirm

4

Versorgungsspannung

Bestellmerkmal	Klemmen	nummern
"Energieversorgung"	1 (L+)	2 (L-)
Option D	DC 24 V (1	.8 30 V)

Signalübertragung

Bestellmerkmal	Klemmennummern			
"Ausgang"	Ausgang 1		Ausgang 2	
	26 (+) 27 (-) 24 (+)		25 (-)	
Option A	4-20 mA HART aktiv			
Option B	4-20 mA HART aktiv		Impuls-/Frequen	z-/Schaltausgang

Option K	-	Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang

Versorgungsspannung

DC 24 V (18 ... 30 V)

Der Versorgungsstromkreis muss SELV/PELV-Konformität erfüllen.

Leistungsaufnahme	Bestellmerkmal Maximale Leistungsaufnahme "Ausgang"					
	 Option A: 4-20mA HART Option B: 4-20mA HART, Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang Option K: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 	3,1	3,1 W			
Stromaufnahme	Bestellmerkmal "Ausgang"	Maximale Stromauf- nahme	Maximaler Einschalt- strom			
	 Option A: 4-20mA HART Option B: 4-20mA HART, Impuls-/Frequenz-/ Schaltausgang Option K: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang 	pption A: 4-20mA HART 185 mA pption B: 4-20mA HART, Impuls-/Frequenz-/ chaltausgang pption K: Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang				
Versorgungsausfall	 Summenzähler bleiben auf dem zuletzt erm Konfiguration bleibt im Gerätespeicher erha Fehlermeldungen inklusive Stand des Betrie 	nittelten Wert stehen. alten. ebsstundenzählers wer	den abgespeichert.			
Elektrischer Anschluss	Anschluss Messumformer					
	 Kabeleinführung für Versorgungsspannung Kabeleinführung für Signalübertragung 					
Potentialausgleich	Spezielle Maßnahmen für den Potenzialausgleich sind nicht erforderlich.					
Klemmen	Steckbare Schraubklemmen für spezifizierte A	Aderquerschnitte				
Kabeleinführungen	 Kabelverschraubung: M20 × 1,5 mit Kabel of Gewinde für Kabeleinführung: NPT ½" G ½" 	¢612 mm (0,24 (),47 in)			

Kabelspezifikation	Aderquerschnitt				
	0,5 1,5 mm ² (21 16 AWG)				
	Zulässiger Temperaturbereich				
	 -40 °C (-40 °F)≥ 80 °C (176 °F) Mindestanforderung: Kabel-Temperaturbereich ≥ Umgebungstemperatur + 20 K 				
	Signalkabel				
	Stromausgang				
	Bei 4-20 mA HART: Abgeschirmtes Kabel empfohlen. Erdungskonzept der Anlage beach- ten.				
	Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang				
	Normales Installationskabel ausreichend.				
	Versorgungsspannungskabel				
	Normales Installationskabel ausreichend.				
Referenzbedingungen	 Kalibrieranlagen rückgeführt auf nationale Normale Akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 Luft geregelt auf 24 °C ± 0,5 °C (75,2 °F ± 0,9 °F) bei Atmosphärendruck Feuchtigkeitsgeregelt < 40 % RH 				
Maximale Messabweichung	v.M. = vom Messwert; v.E. = vom Endwert				
	 Der Endwert ist abhängig vom Nenndurchmesser des Messgeräts und von der Leistung der Kalibrieranlage. Endwerte des spezifizierten Messbereichs →				
	$ \begin{bmatrix} \% \\ \pm 20 \\ \pm 15 \\ \pm 10 \\ \pm 5 \\ 0 \\ 0 \\ 10 \\ 20 \\ 30 \\ 40 \\ 50 \\ 60 \\ 70 \\ 80 \\ 90 \\ 100 \\ 1$				

Maximale Messabweichung (% Massedurchfluss) in % vom Messwert/Endwert. G, H, K, L: Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss", siehe nachfolgende Tabelle

Bestellmerkmal "Kalibration Durchfluss"	Messgenauigkeit	Beschreibung
K L	• $Q = 100 \dots 150$ %: von ±3 %auf ±6,5 % vom momen- tanen Messwert linear aufstei- gend wie die folgende Gleichung ausdrückt: ±3 ± (X _n -100) × 0,07 [% v.M.] (100 %< X _n ≤150 %; X _n = aktuel- ler Durchfluss in % v.E.) • $Q = 15 \dots 100$ %: ±3 % vom momentanen Mess- wert • $Q = 1 \dots 15$ % ±0,45 % v.E. (alle Angaben unter Referenzbedin-	Das Messgerät wird auf einer akkreditierten, rück- führbaren Kalibrieranlage kalibriert und justiert. Ein Kalibrierprotokoll bescheinigt die Messgenauigkeit.
	gungen)	
Н	 Q = 20 100 % ±4 % vom momentanen Messwert Q = 1 20 % ±0,8 % v.E. (alle Angaben unter Beferenzbedin- 	Die messtechnische Qualität des Messgeräts wird überprüft. Ein Nachweisprotokoll bestätigt, dass das Messgerät innerhalb der spezifizierten Toleranz misst.
	gungen)	
G	$Q = 1 \dots 100 \%$ ±5 % v.E. (unter Referenzbedingungen)	Bei dieser Variante erfolgt weder eine Kalibrierung noch eine Genauigkeitsprüfung des Messgeräts.

Genauigkeit der Ausgänge

Stromausgang

	Genauigkeit	Max. ±0,05 % v.E. oder ±10 μA
Wiederholbarkeit	+0.5 % des Anzeigewe	rts für Geschwindigkeiten > 1.0 m/s (3.3 ft/s)
	±0,5 % des Anzeigewe	
Reaktionszeit	Typischerweise < 3 s fi	ir 63 % einer vorgegebenen Sprungantwort (in beide Richtungen)
Einfluss Messstoffdruck	Luft: 0,35 % des Anzei	gewerts pro bar (0,02 % pro psi) der Prozessdruckänderung

17.7 Montage

Kapitel "Montagebedingungen"

17.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbe-	Messumformer	ormer -40 +60 °C (-40 +140 °F)					
reich	Messaufnehmer	 Flansch- und Gewindeanschluss aus rostfreiem Stahl: -40 +60 °C (-40 +140 °F) Flanschanschluss PN16 aus Kohlenstoffstahl: -10 +60 °C (-14 +140 °F) Flanschanschluss Cl.150 aus Kohlenstoffstahl: -29 +60 °C (-20,2 +140 °F) 					
	Vor-Ort-Anzeige	–20 +60 °C (–4 +140 °F) Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Vor-Ort-Anzeige beeinträch- tigt sein.					
	 Bei Betrieb i Direkte Soni 	m Freien: neinstrahlung vermeiden, besonders in wärmeren Klimaregionen.					
Lagerungstemperatur	–40 +80 °C (–40 +176 °F), vorzugsweise bei +20 °C (+68 °F)						
Schutzart	Messumformer • Standardmäßig: IP66/67, Type 4X enclosure • Bei geöffnetem Gehäuse: IP20, Type 1 enclosure • Anzeigemodul: IP20, Type 1 enclosure Messaufnehmer IP66/67, Type 4X enclosure						
Stoßfestigkeit	Gemäß IEC/EN 60068-2-31						
Schwingungsfestigkeit	Beschleunigung bis 2 g, 10 150 Hz, in Anlehnung an IEC/EN 60068-2-6						
Elektromagnetische Ver- träglichkeit (EMV)	Nach IEC/EN 61326 und NAMUR-Empfehlung 21 (NE 21). Details sind aus der Konformitätserklärung ersichtlich.						
	17.9 Pro	Dzess					
Messstoff-Temperaturbe- reich	Messaufnehmer ■ Flansch- und Gewindeanschluss aus rostfreiem Stahl: -40 +100 °C (-40 +212 °F)						

	 Flanschanschluss PN16 aus Kohlenstoffstahl: -10 +100 °C (-14 +212 °F) Flanschanschluss Cl.150 aus Kohlenstoffstahl: -29 +100 °C (-20,2 +212 °F)
Durchflussgrenze	Siehe Abschnitt "Messbereich"→ 🗎 95
	Die Geschwindigkeit im Messrohr sollte 70 m/s (230 ft/s) nicht überschreiten.
Druckverlust	Vernachlässigbar (ohne Strömungsgleichrichter).

Zur genauen Berechnung ist der Applicator zu verwenden.

Systemdruck	Messaufnehmer Je nach Ausführung bitte Angaben auf Typenschild beachten. max. 40 bar g (580 psi g)
Wärmeisolation	Wenn das Gas sehr feucht oder mit Wasser gesättigt ist, dann sollten die Rohrleitung und das Messaufnehmergehäuse isoliert werden, damit sich keine Wassertröpfchen am Mess- fühler niederschlagen können.
	 HINWEIS Überhitzung der Messelektronik durch Wärmeisolierung! Maximale Isolationshöhe beim Messumformerhals beachten, so dass der Messumformerkopf komplett freibleibt.



Bauform, Maße

Gewicht

Angaben zu den Abmessungen und Einbaulängen des Geräts: Dokument "Technische Information", Kapitel "Konstruktiver Aufbau"

Gewicht in SI-Einheiten

Kompaktausführung

DN	Gewicht [kg]					
[mm]	Festflansch Losflansch			Gewindeaus- führung		
	CL300	PN40	PN16	PN10	CL150	
15	4,0	3,9	4,1	3,2	3,4	2,6
25	5,5	4,8	5,0	3,5	4,3	2,6
40	7,9	7,0	7,5	4,9	6,1	3,1
50	9,9	9,3	9,4	5,9	8,0	3,8

A0015521

Gewicht in US-Einheiten

Kompaktausführung

DN	Gewicht [lbs]					
[mm]	Festflansch		Losflansch			Gewindeaus- führung
	CL300	PN40	PN16	PN10	CL150	
15	8,8	8,6	9,0	7,1	7,5	5,7
25	12,1	10,6	11,0	7,7	9,5	5,7
40	17,4	15,4	16,5	10,8	13,5	6,8
50	21,8	20,5	20,7	13,0	17,6	8,4

Werkstoffe

Gehäuse Messumformer

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A: Beschichtet Alu AlSi10Mg

Fensterwerkstoff: Glas

Messaufnehmer

Prozessanschlüsse

Festflansche: EN 1092-1/ ASME B16.5

- Rostfreier Stahl 1.4404 gemäß EN 10222-5
- Rostfreier Stahl F316/F316L gemäß ASTM A182
- Losflansche: EN 1092-1/ ASME B16.5
- Bördel:
 - Rostfreier Stahl 1.4404/1.4435 gemäß EN 10216-5; kalt umgeformt
 - Rostfreier Stahl 316L gemäß ASTM A312; kalt umgeformt
- Losteil:
 - Kohlenstoffstahl verzinkt 1.0038 gemäß EN 10025-2
 - Kohlenstoffstahl verzinkt ASTM A105
 - Rostfreier Stahl 1.4301/1.4307 gemäß EN 10028-7

Gewindeausführung: R-Aussengewinde nach EN 10226-1, ISO 7/1 und NPT-Aussengewinde nach ASME B1.20.1

- Rostfreier Stahl 1.4404/1.4435 gemäß EN 10216-5
- Rostfreier Stahl 316L gemäß ASTM A312

Messrohr

- DN 15(½ in)
 - Rostfreier Stahl 1.4404 gemäß EN 10272/EN10216-5
 - Rostfreier Stahl 316/316L gemäß ASTM A479/ ASTM A312
- DN 25 ... 50 (1 ... 2 in)
 - Rostfreier Stahl 1.4404 gemäß EN 10216-5
 - Rostfreier Stahl 316/316L gemäß ASTM A312

Messfühler

- Rostfreier Stahl 1.4404/1.4435 gemäß EN 10216-5/ EN10272/ EN 10028-7
- Rostfreier Stahl 316L gemäß ASTM A269/ ASTM A479/ ASTM A240

Kabeleinführungen

Bestellmerkmal "Gehäuse", Option A: Kompakt, beschichtet Alu

Elektrischer Anschluss	Zündschutzart	Werkstoff
Kabelverschraubung M20 × 1,5	Für Nicht-Ex	Kunststoff
Gewinde G ½" über Adapter	Für Nicht-Ex und Ex	Messing vernickelt
Gewinde NPT ½" über Adapter		

Zubehör

Strömungsgleichrichter gemäß EN(DIN)/ASME

1.4404 gemäß EN 10272 und 316L gemäß A479

1.4404 gemäß EN 10216-5 und 316L gemäß A312

Prozessanschlüsse

- Losflansche, Festflansche
 - gemäß EN 1092-1
 - gemäß ASME B16.5
- Außengewinde
 - R-Außengewinde nach EN 10226-1
 - NPT-Außengewinde nach ASME B1.20.1
- Tu den verschiedenen Werkstoffen der Prozessanschlüsse

17.11 Bedienbarkeit

Bedienkonzept	Nutzerorientierte Menüstruktur für anwenderspezifische Aufgaben Inbetriebnahme Bedienung Diagnose Expertenebene				
	Schnelle und sichere Inbetriebnahme Menüführung mit kurzen Erläuterungen der einzelnen Parameterfunktionen				
	 Sicherheit im Betrieb Bedienung in verschiedenen Landessprachen: → 108 Via Vor-Ort-Anzeige Via Bedientools Einheitliche Bedienphilosophie am Gerät und in den Bedientools 				
	Effizientes Diagnoseverhalten erhöht die Verfügbarkeit der Messung Behebungsmaßnahmen sind in Klartext integriert Vielfältige Simulationsmöglichkeiten und optional Linienschreiberfunktionen				
Vor-Ort-Bedienung	Bestellmerkmal "Anzeige; Bedienung", Option C				
	Anzeigeelemente				
	 4-zeilige Anzeige Anzeige für die Darstellung von Messgrößen und Statusgrößen individuell konfigurierbat Zulässige Umgebungstemperatur für die Anzeige: -20 +60 °C (-4 +140 °F) Außerhalb des Temperaturbereichs kann die Ablesbarkeit der Anzeige beinträchtigt sein. 				

Bedienelemente

Vor-Ort-Bedienung mit 3 Drucktasten (⊕, ⊙, ⓒ)

Zusatzfunktionalität

- Datensicherungsfunktion
 Die Gerätekonfiguration kann im Anzeigemodul gesichert werden.
- Datenvergleichsfunktion
 Die im Anzeigemodul gespeicherte Gerätekonfiguration kann mit der aktuellen Gerätekonfiguration verglichen werden.
- Datenübertragungsfunktion
 Die Messumformerkonfiguration kann mithilfe des Anzeigemoduls auf ein anderes Gerät übetragen werden.

Fernbedienung

Via HART-Protokoll

Diese Kommunikationsschnittstelle ist bei folgender Geräteausführung vorhanden:

- Bestellmerkmal "Ausgang", Option A: 4-20 mA HART
- Bestellmerkmal "Ausgang", Option B: 4-20 mA HART, Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang



🗟 8 Möglichkeiten der Fernbedienung via HART-Protokoll

- 1 Automatisierungssystem (z.B. SPS)
- 2 Field Communicator 475
- 3 Computer mit Bedientool (z.B. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 4 Commubox FXA195 (USB)
- 5 Field Xpert SFX100
- 6 VIATOR Bluetooth-Modem mit Anschlusskabel
- 7 Messumformer

Via Service-Schnittstelle (CDI)


Druckgerätezulassung	 Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.3 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG dargestellt.
Externe Normen und Richt- linien	 EN 60529 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code) EN 61010-1 Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte IEC/EN 61326 Emission gemäß Anforderungen für Klasse A. Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen). NAMUR NE 21 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik NAMUR NE 32 Sicherung der Informationsspeicherung bei Spannungsausfall bei Feld- und Leitgeräten mit Mikroprozessoren NAMUR NE 43 Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumfor- mern mit analogem Ausgangssignal. NAMUR NE 53 Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik NAMUR NE 105 Anforderungen an die Integration von Feldbus-Geräten in Engineering-Tools für Feldge- räte NAMUR NE 107 Statuskategorisierung gemäß NE107 T7.13 Zubehör Überblick zum bestellbaren Zubehör: Dokument "Technische Information"

17.14 Ergänzende Dokumentation

Die folgenden Dokumenttypen sind verfügbar:

- Auf der mitgelieferten CD-ROM zum Gerät
- Im Download-Bereich der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Download

Standarddokumentation	Kommunikation	Dokumenttyp	Dokumentationscode		
		Kurzanleitung	KA01103D		
		Technische Information	TI01019D		

Geräteabhängige Zusatzdo-	Dokumenttyp	Dokumentationscode
kumentation	Angaben zur Druckgeräterichtlinie	SD00155D
	Einbauanleitung	Bei den Zubehörteilen jeweils angegeben
		Überblick zum bestellbaren Zubehör: Dokument "Technische Information"

18 Anhang

18.1 Übersicht zum Bedienmenü Bediener/Instandhalter

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht zur Bedienmenüstruktur mit ihren Parametern für Bediener, Instandhalter und Experte. Die Seitenzahlangabe verweist auf die zugehörige Beschreibung des Parameters.

🕞 Language (0104)				→ 🗎 48
Anzeige/Betrieb	\rightarrow			→ 🗎 27
		Anzeige	\rightarrow	→ 🗎 75
		Format Anzeige (0098)		→ 🖺 75
		Kontrast Anzeige (0105)		→ 🖺 75
		Intervall Anzeige (0096)		→ 🖺 75
		Betrieb	\rightarrow	→ 🖺 75
		Steuerung Summenzäh- ler (0912)		→ 🗎 78
		Vorwahlmenge (0913)		→ 🗎 78
		Summenzähler zurück- setzen (2806)		→ 🗎 78
Setup	\rightarrow			→ 🖺 49
Gasart wählen (3381)				→ 🖺 49
Prozessdruck (3376)				→ 🖺 50
Temperatur (1853)				→ 🖺 76
Installationsfaktor (3470)				→ 🗎 50
Zuordnung Stromaus- gang (0359)				→ 🗎 51
4 mA-Wert (0367)				→ 🗎 51
20 mA-Wert (0372)				→ 🖺 51
Betriebsart (0469)				→ 🖺 51
Zuordnung Frequenzaus- gang (0478)				→ 🗎 51
Messwert für Anfangs- frequenz (0476)				→ 🖺 51
Messwert für Endfre- quenz (0475)				→ 🗎 51
Funktion Schaltausgang (0481)				→ 🗎 52



	FAD-Volumeneinheit (0591)		→ 🗎 56
	Dichteeinheit (0555)]	→ 🖺 56
	Druckeinheit (0564)]	→ 🖺 56
	Temperatureinheit (0557)		→ 🗎 56
Dämpfung Ausgang (0477)	Längeneinheit (0551)		→ 🖺 56
	Stromausgang	$]$ \rightarrow	→ 🖺 58
	Zuordnung Stromaus- gang (0359)		→ 🗎 58
	Masseflusseinheit (0554)		→ 🗎 58
	Normvolumenfluss-Ein- heit (0558)		→ 🗎 58
	FAD-Volumenflussein- heit (0601)		→ 🗎 58
	Temperatureinheit (0557)		→ 🗎 58
	Strombereich (353)]	→ 🖺 58
	4mA-Wert (367)]	→ 🖺 58
	20mA-Wert (372)]	→ 🖺 58
	Fehlerverhalten (364)]	→ 🖺 58
	Fehlerstrom (352)]	→ 🖺 58
	PFS-Ausgang	ightarrow	→ 🖺 60
	Betriebsart (0469)]	→ 🗎 61
	Zuordnung Impuls (0460)		→ 🗎 61
	Zuordnung Frequenz (0478)		→ 🗎 61
	Funktion Schaltausgang (0481)		→ 🗎 61
	Zuordnung Diagnosever- halten (0482)		→ 🗎 61
	Zuordnung Grenzwert (0483)		→ 🗎 61
	Zuordnung Status (0485)]	→ 🖺 61
	Masseflusseinheit (0554)		→ 🖺 61

		_	
Masseeinheit (0574)	-	> (6 1
FAD-Volumenflussein- heit (0601)	-	→ [6 1
FAD-Volumeneinheit (0591)		→ @	1 61
Normvolumenfluss-Ein- heit (0558)	-	→ @	6 1
Normvolumeneinheit (0575)	-	→ @	6 1
Einheit (0915)	-	→ [1 61
Temperatureinheit (0557)		→ @	6 1
Impulswertigkeit (0455)	-	→ [6 1
Impulsbreite (0452)	-	→ @	6 1
Fehlerverhalten (0480)	-	→ @	6 1
Anfangsfrequenz (0453)	-	→ @	1 61
Endfrequenz (0454)	-	→ @	6 1
Endfrequenz (0454)	-	→ [6 1
Anfangsfrequenz (0453)	-	→ [6 1
Wert Anfangsfrequenz (0476)	-	→ [61
Wert Endfrequenz (0475)	-	→ @	6 1
Wert Endfrequenz (0475)	-	→ [6 1
Wert Anfangfrequenz (0476)	-	→ [₿ 61
Fehlerverhalten (0451)	-	→ [1 61
Fehlerfrequenz (0474)	-	→ [1 61
Einschaltpunkt (0466)	-	→ [1 61
Ausschaltpunkt (0464)	-	→ @	1 61
Ausschaltpunkt (0464)	-	→ @	1 61
Einschaltpunkt (0466)	-	→ [1 61
Einschaltverzögerung (0467)		→ @	6 1
Ausschaltverzögerung (0465)	-	→ [₿ 61
Fehlerverhalten (0486)	-	→ [6 1

Inv sig	nvertiertes Ausgangs- gnal (0470)				> 🖹	61
Au	usgangsverhalten	\rightarrow			> 🗎	65
Dä (00	ämpfung Anzeige 0094)				> 🗎	65
			Stromausgang	\rightarrow	> 🗎	65
			Sprungantwortzeit (0378)		→ 🗎	65
			Dämpfung Ausgang (0363)		→ 🗎	65
			PFS-Ausgang	\rightarrow	> 🗎	65
			Sprungantwortzeit (0491)		> 🖺	65
			Dämpfung Ausgang (0477)		→ 🗎	65
Sch dri	chleichmengenunter- rückung	÷			→ 🗎	66
Zuo (18	uordnung Prozessgröße 1837)				> 🗎	66
Eir me (18	inschaltpunkt Schleich- iengenunterdrückung 1805)				→ 🗎	66
Au me (18	usschaltpunkt Schleich- nengenunterdrückung 1804)				> 🖻	66
Su	ummenzähler	\rightarrow			> 🗎	67
Zuo (09	uordnung Prozessgröße 0914)				→ 🗎	67
Ein	inheit (0915)				> 🗎	67
Fel	ehlerverhalten (901)				> 🗎	67
An	nzeige	\rightarrow			> 🗎	67
Fo	ormat Anzeige (0098)				> 🗎	67
1.	. Anzeigewert (0107)				→ 🗎	68
1. (02	. Wert 0%-Bargraph 0123)				→ 🗎	68
1. (02	. Wert 100%-Bargraph 0125)				→ 🖺	68
1.1 (00	. Nachkommastelle 0095)				→ 🗎	68
2	. Anzeigewert (0108)				→ 🗎	68



Geräteinformation	\rightarrow			→ 🖺 46
Messstellenbezeichnung (0011)				→ 🗎 91
Seriennummer (0009)				→ 🖺 91
Firmware-Version (0010)				→ 🗎 46
Gerätename (0013)				→ 🖺 46
Bestellcode (0008)				→ 🖺 46
Erweiterter Bestellcode 1 (0023)				→ 🖺 46
Erweiterter Bestellcode 2 (0021)				→ 🖺 46
Erweiterter Bestellcode 3 (0022)				→ 🖺 46
ENP-Version (0012)				→ 🖺 46
Geräterevision (0204)				→ 🖺 46
Geräte-ID (0221)				→ 🖺 46
Gerätetyp (0222)				→ 🖺 46
Hersteller-ID (0223)				→ 🖺 46
Messwerte	\rightarrow			→ 🗎 75
		Prozessgrößen	$]$ \rightarrow	→ 🗎 76
		Massefluss (1838)		→ 🗎 76
		Normvolumenfluss (1847)		→ 🗎 76
		FAD-Volumenfluss (1851)		→ 🖺 76
		Temperatur (1853)]	→ 🖺 76
		Summenzähler	$]$ \rightarrow	→ 🖺 76
		Summenzählerwert (0911)		→ 🗎 77
		Summenzählerüberlauf (0910)		→ 🖺 77
		Ausgangsgrößen] →	→ 🗎 77
		Ausgangsstrom (0361)]	→ 🗎 77
		Impulsausgang (0456)]	→ 🗎 77
		Ausgangsfrequenz (0471)		→ 🗎 77

		Schaltzustand (0461)		→ 🗎 77
Messwertspeicher	\rightarrow			→ 🖺 79
Zuordnung 1. Kanal (0851)				→ 🗎 79
Zuordnung 2. Kanal (0852)				→ 🖺 79
Zuordnung 3. Kanal (0853)				→ 🖺 79
Zuordnung 4. Kanal (0854)				→ 🖺 79
Speicherintervall (0856)				→ 🖺 79
Datenspeicher löschen (0855)				→ 🖺 79
		Anzeige 1. Kanal	ightarrow	→ 🖺 79
		Anzeige 2. Kanal	ightarrow	→ 🗎 79
		Anzeige 3. Kanal	$]$ \rightarrow	→ 🗎 79
		Anzeige 4. Kanal	ightarrow	→ 🗎 79
Simulation	\rightarrow			→ 🖺 70
Zuordnung Simulation Prozessgröße (1810)				→ 🖺 71
Wert Prozessgröße (1811)				→ 🖺 71
Simulation Stromaus- gang 1 (0354)				→ 🗎 71
Wert Stromausgang 1 (0355)				→ 🖺 71
Simulation Frequenzaus- gang (0472)				→ 🗎 71
Wert Frequenzausgang (0473)				→ 🗎 71
Simulation Impulsaus- gang (0458)				→ 🗎 71
Wert Impulsausgang (0459)				→ 🗎 71
Simulation Schaltaus- gang (0462)				→ 🖺 71
Schaltzustand (0463)				→ 🗎 71
Simulation Gerätealarm (0654)				→ 🖺 71
Gerät zurücksetzen	\rightarrow			→ 🖺 88





		Impulsausgang 1 2 (0456)		→ 🗎 77
		Ausgangsfrequenz 1 2 (0471)		→ 🗎 77
		Schaltzustand 1 2 (0461)		→ 🖺 77
Systemeinheiten	\rightarrow			→ 🗎 55
Masseflusseinheit (0554)				→ 🖺 56
Masseneinheit (0574)				→ 🖺 56
Normvolumenfluss-Ein- heit (0558)				→ 🖺 56
Normvolumeneinheit (0575)				→ 🖺 56
FAD-Volumenflussein- heit (0601)				→ 🖺 56
FAD-Volumeneinheit (0591)				→ 🖺 56
Dichteeinheit (0555)				→ 🖺 56
Druckeinheit (0564)				→ 🖺 56
Temperatureinheit (0557)				→ 🖺 56
Längeneinheit (0551)				→ 🖺 56
Datum/Zeitformat (2812)				
		Anwendereinheiten	\rightarrow	
		Text Masse (560)		
		Offset Masse (562)		
		Faktor Masse (561)		
Prozessparameter	\rightarrow			
Messwertunterdrückung (1839)				
Durchflussdämpfung (1802)				
		Schleichmengenunter- drückung	\rightarrow	→ 🗎 66
		Zuordnung Prozessgröße (1837)		→ 🖺 66

		Einschaltpunkt Schleich- mengenunterdrückung (1805)		→ 🗎 66
		Ausschaltpunkt Schleich- mengenunterdrückung (1804)		→ 🖺 66
Berechnete Größen	÷			
		Referenzgrößen	\rightarrow	
		Referenzbedingungen (3439)		→ 🗎 55
		Referenzdruck (3378)		→ 🖺 55
		Referenztemperatur (3379)		→ 🖺 55
		Normdichte (3377)		
		FAD-Bedingungen (3438)		→ 🗎 55
		FAD-Druck (3473)		→ 🖺 55
		FAD-Temperatur (3474)		→ 🖺 55
		FAD-Dichte (3372)		
		Fluid properties	\rightarrow	
		Dichte (3462)		
		Normdichte (3377)		
		FAD-Dichte (3372)		
Sensorabgleich	÷			
		Installations-Einstel- lungen	\rightarrow	
		Installationsfaktor (3470)		→ 🖺 50
		Einbaulage (3437)		
		Rohrwandstärke (3409)		
		Montagesethöhe (3435)		
		Vor-Ort-Justierung	\rightarrow	
		Betriebsart (3400)		
		Verwendete Werte	\rightarrow	
		Verwendete Referenz (3440)		

Durchfluss-Referenzwert 1 (3401)	
Power-Koffizient 1 (3425)	
Durchfluss-Referenzwert 2 (3418)	
Power-Koffizient 2 (3426)	
Durchfluss-Referenzwert 3 (3419)	
Power-Koffizient 3 (3427)	
Durchfluss-Referenzwert 4 (3420)	
Power-Koffizient 4 (3428)	
Durchfluss-Referenzwert 5 (3421)	
Power-Koffizient 5 (3429)	
Durchfluss-Referenzwert 6 (3422)	
Power-Koffizient 6 (3430)	
Durchfluss-Referenzwert 7 (3423)	
Power-Koffizient 7 (3431)	
Durchfluss-Referenzwert 8 (3424)	
Power-Koffizient 8 (3432)	
Durchfluss-Referenzwert 9 (3474)	
Power-Koffizient 9 (3475)	
Neue Justierung	\rightarrow
Durchflussreferenz (3382)	
Justierung ausführen	→
Werte löschen (3529)	
Durchfluss-Referenzwert 1 (3384)	

	Power-Koffizient 1 (3392)
	Durchfluss-Referenzwert 2 (3385)
	Power-Koffizient 2 (3393)
	Durchfluss-Referenzwert 3 (3386)
	Power-Koffizient 3 (3394)
	Durchfluss-Referenzwert 4 (3387)
	Power-Koffizient 4 (3395)
	Durchfluss-Referenzwert 5 (3388)
	Power-Koffizient 5 (3396)
	Durchfluss-Referenzwert 6 (3389)
	Power-Koffizient 6 (3397)
	Durchfluss-Referenzwert 7 (3390)
	Power-Koffizient 7 (3398)
	Durchfluss-Referenzwert 8 (3391)
	Power-Koffizient 8 (3399)
	Justierung verwenden \rightarrow
	Datengültigkeit (3534) Anwenden (3528)
Kalibrierung	→ ·
Strömungsglei (3404)	eichrichter
Kalibrierdatun (3436)	m/-zeit
Ausgang →	
Stromausgan	$rag 1 \rightarrow region 58$

Zuordnung Stromaus- gang (359)	→	₿ 58
Strombereich (353)		
Fester Stromwert (365)		
4mA-Wert (367)		
20mA-Wert (372)		
Dämpfung (363))	8 65
Sprungantwortzeit (378))	8 65
Fehlerverhalten (364)		
Ausgangsstrom (361))	🗎 77
Anlaufverhalten (368)		
PFS-Ausgang 1	ightarrow	
Betriebsart (469)	}	₿ 51
Zuordnung Impuls (460)	}	₿ 52
Impulswertigkeit (455)	}	₿ 52
Impulsbreite (452)		₿ 61
Fehlerverhalten (480))	₿ 61
Impulsausgang (456))	🖺 77
Zuordnung Frequenz (478)	÷	₿ 51
Anfangsfrequenz (453)	}	₿ 61
Endfrequenz (454)	}	₿ 61
Wert Anfangsfrequenz (476)		₿ 61
Wert Endfrequenz (475)	}	₿ 61
Dämpfung Aus- gang(477)	→	65
Sprungantwortzeit (491))	85
Fehlerverhalten (451)	}	₿ 61
Ausgangsfrequenz (471)	}	🗎 77
Funktion Schaltausgang (481)	}	₿ 52
Zuordnung Diagnosever- halten (482)		₿ 61
Zuordnung Grenzwert (483)	→	₿ 61

	Einschaltpunkt (466)		→ 🗎 52
	Ausschaltpunkt (464)		→ 🗎 52
	Zuordnung Status (485)		→ 🗎 52
	Einschaltverzögerung (467)		→ 🖺 61
	Ausschaltverzögerung (465)		→ 🗎 61
	Fehlerverhalten (486)		→ 🖺 61
	Schaltzustand (461)		→ 🗎 77
	Invertiertes Ausgangsig- nal (470)		→ 🗎 61
Kommunikation \rightarrow			
	HART-Ausgang	÷	
		Konfiguration	\rightarrow
		Burst-mode (208)	
		Burst-Kommando (207)	
		HART-Adresse (219)	
		Präambelanzahl (217)	
		HART-Kurzbeschreibung (220)	
		Information	
		Geräterevision (204)	→ 🖺 46
		Geräte-ID (221)	→ 🖺 46
		Geräte-Typ (222)	→ 🗎 46
		Hersteller-ID (223)	→ 🖺 46
		HART-Revision (205)	
		HART-Beschreibung (212)	
		HART-Nachricht (216)	
		HART-Datum (202)	
		Hardware-Revision (206)	
		Software-Revision (224)	
		Ausgang	→ 🖺 46
		Zuordnung PV (234)	→ 🖺 46

				Erster Messwert (PV) (201)	÷	₿ 46
				Zuordnung SV (235)	\rightarrow	₿ 46
				Zweiter Messwert (SV) (226)	\rightarrow	₿ 46
				Zuordnung TV (236)	\rightarrow	₿ 46
				Dritter Messwert (TV) (228)	÷	₿ 46
				Zuordnung QV (237)	\rightarrow	₿ 46
				Vierter Messwert (QV) (203)	÷	₿ 46
Applikation	$]$ \rightarrow					
Summenzähler zurück- setzen (2806)					÷	🗎 78
		Summenzähler	$]$ \rightarrow			
		Zuordnung Prozessgröße (914)			÷	₿ 67
		Einheit (915)]		\rightarrow	🗎 67
		Steuerung Summenzäh- ler (912)			÷	🖺 78
		Vorwahlmenge (913)]		\rightarrow	18
		Fehlerverhalten (901)]		\rightarrow	67
Diagnose	$]$ \rightarrow					
Aktuelle Diagnose (691)]				\rightarrow	80
Letzte Diagnose (690)]				\rightarrow	80
Zeit ab Neustart (653)]				-	
Betriebszeit (652)]				\rightarrow	₿ 69
		Diagnoseliste	$]$ \rightarrow		\rightarrow	88
		Diagnose 1 (692)			\rightarrow	88 🗎
		Diagnose 2 (693)			\rightarrow	88 🗎
		Diagnose 3 (694)			\rightarrow	88 🗎
		Diagnose 4 (695)]		\rightarrow	88 🗎
		Diagnose 5 (696)]		\rightarrow	88 🗎
		Ereignis-logbuch] →		\rightarrow	89 🖺
		Filteroptionen (705)			\rightarrow	₿ 90

Geräteinfo	<i>→</i>			→ 🖺 46
Messstellenbezeichnung (11)				→ 🖺 91
Seriennummer (9)]			→ 🗎 91
Firmware-Version (10)]			→ 🖺 46
Gerätename (13)]			→ 🖺 46
Bestellcode (8)]			→ 🖺 46
Erweiterter Bestellcode 1 (23)				→ 🖺 46
Erweiterter Bestellcode 2 (21)				→ 🗎 46
Erweiterter Bestellcode 3 (22)				→ 🗎 46
ENP-Version (12)]			→ 🖺 46
Konfigurationszähler (233)				
Messwertspeicher	$]$ \rightarrow			→ 🗎 79
Zuordnung 1. Kanal (851)				→ 🖺 79
Zuordnung 2. Kanal (852)				→ 🖺 79
Zuordnung 3. Kanal (853)				→ 🖺 79
Zuordnung 4. Kanal (854)				→ 🗎 79
Speicherintervall (856)]			→ 🗎 79
Daten löschen (855)				→ 🖺 79
		Anzeige 1. Kanal	$]$ \rightarrow	→ 🗎 79
		Anzeige 2. Kanal	$]$ \rightarrow	→ 🗎 79
		Anzeige 3. Kanal] →	→ 🗎 79
		Anzeige 4. Kanal	$]$ \rightarrow	→ 🗎 79
Messwertspeicher	\rightarrow			
		Elektroniktemperatur	$]$ \rightarrow	
		Minimaler Wert (3445)]	
		Maximaler Wert (3444)]	
		Prozesstemperatur	$]$ \rightarrow	
		Minimaler Wert (3447)		

		Maximaler Wert (3446)	
Simulation	\rightarrow		→ 🗎 70
Zuordnung Prozessgröße (1810)			→ 🗎 71
Wert Prozessgröße (1811)			→ 🗎 71
Simulation Stromaus- gang 1 (354)			→ 🗎 71
Wert Stromausgang 1 (355)			→ 🗎 71
Simulation Frequenzaus- gang (472)			→ 🗎 71
Wert Frequenzausgang (473)			→ 🗎 71
Simulation Impulsaus- gang (458)			→ 🗎 71
Wert Impulsausgang (459)			→ 🗎 71
Simulation Schaltaus- gang (462)			→ 🗎 71
Wert Schaltausgang (463)			→ 🗎 71
Simulation Gerätealarm (654)			→ 🖺 71

Stichwortverzeichnis

A

AMS Device Manager	43 43
Anforderungen an Personal	. 8
Anschluss	
siehe Elektrischer Anschluss	
Anschlusskabel	
Anforderungen	23
Anschlusskontrolle (Checkliste)	26
Anschlussvorbereitungen	24
Anschlusswerkzeug	23
Anwenderrrollen	29
Anwendungsbereich 8,	95
Anzeige	
siehe Vor-Ort-Anzeige	
Anzeigebereich	
Bei Betriebsanzeige	31
In Navigieransicht	33
Anzeigemodul drehen	21
Anzeigewerte	
	77
Zu Prozessarößen	76
Zum Summenzähler	76
Applicator 95	96
Arheitssicherheit	9
Aufhau	.)
Messgerät	10
Aufhau Bedienmenü	27
	47 07
Ausgangekonngrößon	97 07
Ausgangesignal	97 07
Ausyaliyssiyilal	97
Auslauistrecke	17
	1/
	10
	92
Austausch	0.1
Geratekomponenten	91
P	
D Dedianalemente 25	റാ
Bealeneiemente	83
Bealenmenu	07
	27
Menus, Untermenus	27
Untermenus und Anwenderrrollen	29
	27
Bedienmenu-Ubersicht	10
Bediener und Instandhalter	.10
Bedienoberflache	
FieldCare	43
Bedienphilosophie	29
Bediensprache einstellen	48
Bedientasten	
siehe Bedienelemente	
Bedientools	
Anschlussübersicht	44
Bedienungsmöglichkeiten	27

Behebungsmaßnahmen
Aufrufen
Schließen
Bestellcode
Bestellcode (Order code)
Bestellcode (Order Code)
Bestimmungsgemäße Verwendung 8
Betrieb
Betriebsanzeige
Betriebssicherheit
Bürde

С

108
108
9
. 26
21

D

Diagnose
Symbole
Diagnoseinformation
Auf Vor-Ort-Anzeige
Im Bedientool
Diagnoseinformationen
Behebungsmaßnahmen
Übersicht
Diagnoseliste
Diagnosemeldung 82
Diagnoseverhalten
Erläuterung
Symbole
Diagnoseverhalten anpassen
DIP-Schalter
siehe Verriegelungsschalter
Direktzugriff
Direktzugriffscode
Dokument
Funktion
Verwendete Symbole
Dokumentfunktion
Druckgerätezulassung
Druckverlust
Durchflussgrenze
Durchflussrichtung
-

Ε

Einbaulage (vertikal, horizontal)	5
Einbaumaße	7
Einfluss	
Messstoffdruck	2
Eingabemaske	4
Eingetragene Marken	0
Einlaufstrecken	6

Einsatz Messgerät
siehe Bestimmungsgemäße Verwendung
Einsatz Messgeräte
Fehlgebrauch
Grenzfälle
Einsatzgebiet
Restrisiken
Einstellungen
Anwendungen
Bediensprache
Gerät zurücksetzen
Gerätekonfiguration verwalten
Impuls-/Frequenz-/Schaltausgang
Installationsfaktor 50
Messgerät an Prozessbedingungen annassen 77
Messstellenbezeichnung 54
Messstoff 49.50
Rohrform 51
Schleichmengenunterdrückung 66
Simulation 70
Stromausgang 58.60
Summonzählor 65.67
Summonzählor zurückzetzen 79
Summongähler Deset
Suntamainhaitan
Von Ort Anzoigo
Flottriggher Angeblugg
Dedienteele (107
Jean Jack Protokoll 44, 107
Vid HARI-PIOLOKOII
$Via Service-Schlinitstelle (CDI) \dots 40, 100$
Commuboy FXA191, 195 44
Commuboy FXA195 107
Collilludox FAA291
Hendhadiangaräta
Mongonät
Schutzart 25
Schulzart
Elektronikachöuse
Drohon
siehe Messumfermergehäuse drehen
Floktronikmodul 10
Elektronikmodula
Elektroniknlouule
L/O-Elektronikmedule 25
I/ O-Elektionikinouule
Zun Deperatur 01
Zur Kepalalui
Entergying 04
Enisorgung
Ereignishistoria
Ereignislisto
Erklärung zur Kontamination 02
Erkiarung zur Kondinination
Ersatzteile 01
Konzent 01
Typenschild 01
Frweiterter Bestelloode
EI MEITELTEL DESTETICORE
Messaufnehmer 12

Messumformer	12
Ex-Zulassung 1	108
F	
F	
Fehlermeldungen	
siehe Diagnosemeldungen	
Fernbedienung	L07
Field Communicator	
Funktion	44
Field Communicator 475	44
Field Xpert	43
Funktion	43
FieldCare	43
Bedienoberfläche	43
Funktion	43
Firmware	
Freigabedatum	46
Version	46
Freigabecode	41
Falsche Eingabe	41
Freigabecode definieren	72
Funktionen	
siehe Parameter	
Funktionskontrolle	48
Funktionsumfana	10
AMS Device Manager	43
Field Communicator	44
Field Communicator 475	44
Field Xnert	43
FieldCare	77 77
	т) ЦЦ
	11
_	

G

Galvanische Trennung98Gerätebeschreibungsdateien46Gerätedokumentation
Zusatzdokumentation
Gerätekomponenten 10
Gerätekonfiguration verwalten
Gerätename
Messaufnehmer
Messumformer
Gerätereparatur
Geräterevision
Gerätetypkennung
Gewicht
SI-Einheiten
Transport (Hinweise)
US-Einheiten

Η

HART-Protokoll	
Gerätevariablen	46
Messgrößen	46
Revision	46
Hauptelektronikmodul	10
Hersteller-ID	46
Herstellungsdatum	13

I

-
Inbetriebnahme
Erweiterte Einstellungen
Messgerät konfigurieren
Informationen zum Dokument
Innenreinigung
Installationskontrolle 48

К

Kabeleinführung
Schutzart
Kabeleinführungen
Technische Daten
Kabelspezifikation
Kenngrößen
Klemmen
Klemmenbelegung
Klemmenspannung
Kommunikationsspezifische Daten
Konformitätserklärung 9
Kontextmenü
Aufrufen
Erläuterung
Schließen

L

Lagerbedingungen	14
Lagerungstemperatur	14
Leistungsmerkmale	.01
Lesezugriff	41
Linienschreiber	79

Μ

Maximale Messabweichung
Zu spezifischen Einstellungen 53 Zur Messgerätkonfiguration
Mess- und Prüfmittel
Messaufnehmer
Messstoff-Temperaturbereich
Montieren
Systemdruck
Messbereich
Erweiterter
Kalibrierter
Messbereich, empfohlen
Messdynamik
Messeinrichtung
Messgerät
Aufbau
Demontieren
Einschalten
Entsorgen
Konfigurieren

Messaufnehmer montieren
Reparatur
Rücksenden
Umbau
Via HART-Protokoll einbinden
Vorbereiten für elektrischen Anschluss 24
Vorbereiten für Montage 20
Messgerät anschließen
Messgerät identifizieren 12
Messgrößen
Berechnete
Direkte
siehe Prozessgrößen
Messprinzip
Messstoffdruck
Einfluss
Messstoffe
Messumformer
Anzeigemodul drehen
Gehäuse drehen
Signalkabel anschließen
Messumformergehäuse
Drehen
Messwerte ablesen
Messwerthistorie anzeigen
Montage
Montagebedingungen
Ein- und Auslaufstrecken
Einbaulage
Einbaumaße
Montageort
Systemdruck
Wärmeisolation
Montagekontrolle (Checkliste)
Montagemaße
siehe Einbaumaße
Montageort
Montagevorbereitungen
Montagewerkzeug
N
Navigationspfad (Navigieransicht) 32
Navigieransicht
Im Intermenii 32
Im Wizard
Normen und Richtlinien 109

Ρ

Paramet	er	
Ände	ern	40
Wert	eingeben	40
Paramet	ereinstellungen	
Zu Ai	nwendungen	54
Zu In	npuls-/Frequenz-/Schaltausgang	51
Zu Sy	<i>s</i> temeinheiten	61
Zum	Betrieb	78
Zum	Summenzähler 65,	67
Zuoro	dnung Stromausgang	51
Zur D	Datensicherung Anzeige	69

Stichwortverzeichnis

Zur Installationsfaktor-Einstellung 50
Zur Messsstoffauswahl und -einstellung 50
Zur Prozessdruck-Einstellung 50
Zur Schleichmenge
Zur Simulation
Zur Vor-Ort-Anzeige
Parametereinstellungen schützen
Potentialausgleich
Produktsicherheit
Prozessanschlüsse
Prüfkontrolle
Anschluss
Erhaltene Ware
Montage

R

S

Schleichmengenunterdrückung 98
Schreibschutz
Via Freigabecode
Via Verriegelungsschalter
Schreibschutz aktivieren
Schreibschutz deaktivieren
Schreibzugriff 41
Schutzart
Schwingungsfestigkeit
Seriennummer
Sicherheit
Sicherheitshinweise
SIMATIC PDM
Funktion
Softwarefreigabe 46
Speisegerät
Anforderungen
Sprachen, Vor-Ort-Bedienung 108
Statusbereich
Bei Betriebsanzeige
In Navigieransicht
Statussignale
Störungsbehebungen
Allgemeine
Stoßfestigkeit
Stromaufnahme 100
Strömungsgleichrichter
Druckverlust

Symbole
Für Diagnosesverhalten
Für Kommunikation
Für Korrektur
Für Menüs
Für Messgröße
Für Messkanalnummer
Für Parameter
Für Statussignal
Für Untermenü
Für Verriegelung
Für Wizard
Im Statusbereich der Vor-Ort-Anzeige
Im Text- und Zahleneditor
Systemaufbau
Messeinrichtung
siehe Messgerät Aufbau
Systemdruck
Systemintegration

Т

Tastenverriegelung Ausschalten Einschalten
Technische Daten, Übersicht
Temperaturbereich
Lagerungstemperatur
Messstofftemperatur
Umgebungstemperatur
Umgebungstemperatur Anzeige 106
Texteditor
Tooltipp
siehe Hilfetext
Transport Messgerät
Typenschild
Messaufnehmer
Messumformer

U

Umgebungstemperaturbereich
Untermenü
Ausgangsgrößen
Betrieb
Datensicherung Anzeige
Ereignisliste
Messwertspeicher
PFS-Ausgang
Prozessgrößen
Simulation
Stromausgang
Summenzähler
Systemeinheiten
Vor-Ort-Anzeige
Untermenüs
V
Verpackungsentsorgung
Verriegelungsschalter
Versionsdaten zum Gerät

Versorgungsausfall	100
Versorgungsspannung	23, 100
Vor-Ort-Anzeige	106
Editieransicht	34
Navigieransicht	32
siehe Betriebsanzeige	
siehe Diagnosemeldung	
siehe Im Störungsfall	
Vor-Ort-Bedienung	
Sprachen	108
W	
W@M	91, 92
W@M Device Viewer	12,91
Warenannahme	11
Wärmeisolation	19, 104
Wartung	92
Wartungsarbeiten	92
Werkstoffe	105
Werkzeug	
Für elektrischen Anschluss	23
Für Montage	20
Transport	14
Wiederholbarkeit	102

Ζ

Zahleneditor
Zertifikate
Zugriffsrechte auf Parameter
Lesezugriff
Schreibzugriff
Zulassungen

www.addresses.endress.com

