V 1.02.XX (Gerätesoftware)


Products Solutions

lutions Services

Betriebsanleitung **Proline Promag 55 HART**

Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem



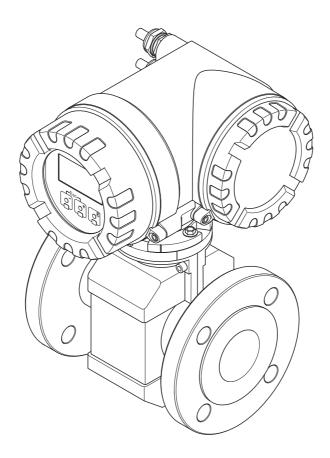





Inhaltsverzeichnis

1	$Sicher heits hin weise. \dots \dots$
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5	Bestimmungsgemäße Verwendung.4Montage, Inbetriebnahme, Bedienung.4Betriebssicherheit.5Rücksendung.5Sicherheitszeichen und -symbole.5
2	Identifizierung6
2.1 2.2 2.3	Gerätebezeichnung6Zertifikate und Zulassungen9Eingetragene Marken9
3	Montage10
3.1 3.2 3.3 3.4	Warenannahme, Transport, Lagerung10Montagebedingungen12Einbau20Einbaukontrolle32
4	Verdrahtung
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	Anschluss Getrenntausführung33Anschluss der Messeinheit38Potenzialausgleich42Schutzart44Anschlusskontrolle45
5	Bedienung
5 5.1 5.2 5.3 5.4	Bedienung46Anzeige- und Bedienelemente46Kurzanleitung zur Funktionsmatrix49Fehlermeldungen51Kommunikation52
5.1 5.2 5.3	Anzeige- und Bedienelemente
5.1 5.2 5.3 5.4	Anzeige- und Bedienelemente
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Anzeige- und Bedienelemente 46 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix 49 Fehlermeldungen 51 Kommunikation 52 Inbetriebnahme 64 Installations- und Funktionskontrolle 64 Einschalten des Messgerätes 64 Quick Setup 65 Konfiguration 71 Abgleich 79 Datenspeicher 80 Wartung. 81
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Anzeige- und Bedienelemente 46 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix 49 Fehlermeldungen 51 Kommunikation 52 Inbetriebnahme 64 Installations- und Funktionskontrolle 64 Einschalten des Messgerätes 64 Quick Setup 65 Konfiguration 71 Abgleich 79 Datenspeicher 80
5.1 5.2 5.3 5.4 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6	Anzeige- und Bedienelemente 46 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix 49 Fehlermeldungen 51 Kommunikation 52 Inbetriebnahme 64 Installations- und Funktionskontrolle 64 Einschalten des Messgerätes 64 Quick Setup 65 Konfiguration 71 Abgleich 79 Datenspeicher 80 Wartung 81 Außenreinigung 81

9	Storungsbenebung	. 84
9.1	Fehlersuchanleitung	
9.2	Systemfehlermeldungen	
9.3	Prozessfehlermeldungen	
9.4	Prozessfehler ohne Anzeigemeldung	
9.5	Verhalten der Ausgänge bei Störung	
9.6	Ersatzteile	
9.7	Rücksendung	
9.8	Entsorgung	99
9.9	Software-Historie	99
10	Tarlania da Datan	100
10	Technische Daten	100
10.1	Anwendungsbereich	100
10.2	Arbeitsweise und Systemaufbau	100
10.3	Eingang	100
10.4	Ausgang	100
10.5	Energieversorgung	101
10.6	Leistungsmerkmale	102
10.7	Montage	103
10.8	Umgebung	103
10.9	Prozess	104
	Konstruktiver Aufbau	108
	Bedienbarkeit	112
10.12	Zertifikate und Zulassungen	113
	Bestellinformationen	114
	Zubehör	114
10.15	Ergänzende Dokumentation	114
	Stichwortverzeichnis	115

Sicherheitshinweise Proline Promag 55

1 Sicherheitshinweise

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messgerät darf nur für die Durchflussmessung von leitfähigen Flüssigkeiten in geschlossenen Rohrleitungen verwendet werden.

Zur Messung von demineralisiertem Wasser ist eine Mindestleitfähigkeit von 20 μ S/cm erforderlich. Die meisten Flüssigkeiten können ab einer Mindestleitfähigkeit von 5 μ S/cm gemessen werden.

- Säuren, Laugen, Pasten, Breie, Pulpe, Schwarzlauge, Grünlauge,
- Trinkwasser, Abwasser, Klärschlamm,
- Zementschlamm, Erzschlamm (sand- oder gesteinshaltig), Schlick.

Bei unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch kann die Betriebssicherheit aufgehoben werden. Der Hersteller haftet für dabei entstehende Schäden nicht.

1.2 Montage, Inbetriebnahme, Bedienung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind unbedingt zu befolgen.
- Bei speziellen Messstoffen, inkl. Medien für die Reinigung, ist Endress+Hauser gerne behilflich, die Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien abzuklären. Kleine Veränderungen der Temperatur, Konzentration oder Grad der Verunreinigung im Prozess können jedoch Unterschiede in der Korrosionsbeständigkeit nach sich ziehen. Daher übernimmt Endress+Hauser keine Garantie oder Haftung hinsichtlich Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien in einer bestimmten Applikation. Für die Auswahl geeigneter messstoffberührender Materialien im Prozess ist der Anwender verantwortlich.
- Bei Schweißarbeiten an der Rohrleitung darf die Erdung des Schweißgerätes nicht über das Messgerät erfolgen.
- Der Installateur hat dafür Sorge zu tragen, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist. Der Messumformer ist zu erden, außer wenn besondere Schutzmaßnahmen getroffen wurden (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung SELV oder PELV).
- Beachten Sie grundsätzlich die in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Handhabung, Wartung und Instandsetzung von elektrischen Geräten. Spezielle Hinweise zum Gerät entnehmen Sie bitte den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation.
- Mit dem Promag 55 Durchfluss-Messgerät können auch stark abrasiv wirkende Messstoffe erfasst werden, z.B. Erzschlämme, Zement usw. Um die Messrohrauskleidung vor übermäßigem Abrieb zu schützen, ist es in solchen Fällen empfehlenswert, zusätzliche Kantenschutzscheiben einzusetzen.

Proline Promag 55 Sicherheitshinweise

1.3 Betriebssicherheit

Beachten Sie folgende Punkte:

■ Messsystemen, die im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden, liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften und Anschlusswerte müssen ebenfalls konsequent beachtet werden! Auf der Vorderseite der Ex-Zusatzdokumentation ist je nach Zulassung und Zertifizierungsstelle das entsprechende Symbol abgebildet (z.B. Éx Europa, USA, Kanada).

- Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlungen NE 21, NE 43 und NE 53.
- Beim Messaufnehmer Promag H sind die Dichtungen der Prozessanschlüsse, je nach Anwendung, periodisch auszuwechseln.
- Die Erwärmung der äußeren Gehäuseoberflächen beträgt aufgrund des Leistungsumsatzes in den elektronischen Komponenten maximal 10 K. Beim Durchleiten heißer Medien durch das Messrohr erhöht sich die Oberflächentemperatur des Gehäuses, speziell beim Aufnehmer muss mit Temperaturen gerechnet werden, die nahe der Messstofftemperatur liegen können. Stellen Sie bei erhöhter Messstofftemperatur den Schutz vor Verbrennungen sicher.
- Der Hersteller behält sich vor, technische Daten ohne spezielle Ankündigung dem entwicklungstechnischen Fortschritt anzupassen. Über die Aktualität und eventuelle Erweiterungen dieser Betriebsanleitung erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser-Vertriebsstelle Auskunft.

1.4 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

1.5 Sicherheitszeichen und -symbole

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte berücksichtigen die einschlägigen Normen und Vorschriften nach EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte". Wenn die Geräte unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können jedoch Gefahren von ihnen ausgehen. Achten Sie deshalb in dieser Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Symbolen gekennzeichnet sind:



Warnung!

"Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu Verletzungen von Personen oder zu einem Sicherheitsrisiko führen können. Beachten Sie die Arbeitsanweisungen genau und gehen Sie mit Sorgfalt vor.



Achtung!

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – zu fehlerhaftem Betrieb oder zur Zerstörung des Gerätes führen können. Beachten Sie die Anleitung genau.



Hinweis

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge, die – wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden – einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben, oder eine unvorhergesehene Geräte-reaktion auslösen können.

Identifizierung Proline Promag 55

2 Identifizierung

2.1 Gerätebezeichnung

Das Durchfluss-Messsystem besteht aus folgenden Teilen:

- Messumformer Promag 55
- Messaufnehmer Promag S oder Promag H

Zwei Ausführungen sind verfügbar:

- Kompaktausführung: Messumformer und Messaufnehmer bilden eine mechanische Ein-
- Getrenntausführung: Messumformer und Messaufnehmer werden räumlich getrennt montiert.

2.1.1 Typenschild Messumformer

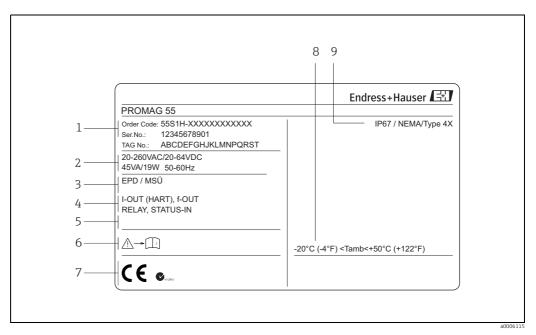


Abb. 1: Typenschildangaben für Messumformer "Promag 55" (Beispiel)

- Bestellcode / Seriennummer: die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung entnommen werden
- Energieversorgung, Frequenz, Leistungsaufnahme
- 3
- Zusatzangaben: EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachung ECC: mit Elektrodenreinigung
- Verfügbare Ein- und Ausgänge Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- Bitte beachten Sie die Betriebsanweisung
- Raum für Zusatzangaben zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- Zulässige Umgebungstemperatur

Schutzart

Proline Promag 55 Identifizierung

2.1.2 Typenschild Messaufnehmer

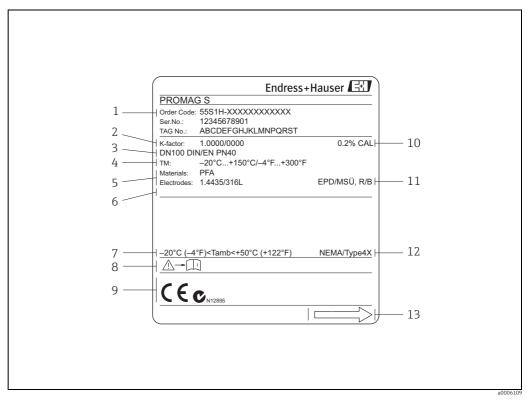


Abb. 2: Typenschildangaben für Messaufnehmer "Promag" (Beispiel)

- 1 Bestellcode/Seriennummer: Die Bedeutung der einzelnen Buchstaben und Ziffern kann den Angaben der Auftragsbestätigung
- Kalibrierfaktor mit Nullpunkt
- 3 Nennweite/Nenndruck
- 4 5 6 7
- Messstofftemperaturbereich Werkstoffe: Auskleidung/Messelektrode Raum für Zusatzinformationen bei Sonderprodukten
- Zulässige Umgebungstemperatur
- Bitte beachten Sie die Betriebsanweisung
- Raum für Zusatzangaben zur Ausführung (Zulassungen, Zertifikate)
- 10 11 Kalibriertoleranz
- Zusatzangaben
 EPD/MSÜ: mit Messstoffüberwachungselektrode
 - R/B: mit Referenz-/Bezugselektrode
- Durchflussrichtung

Identifizierung Proline Promag 55

Typenschild Anschlüsse 2.1.3

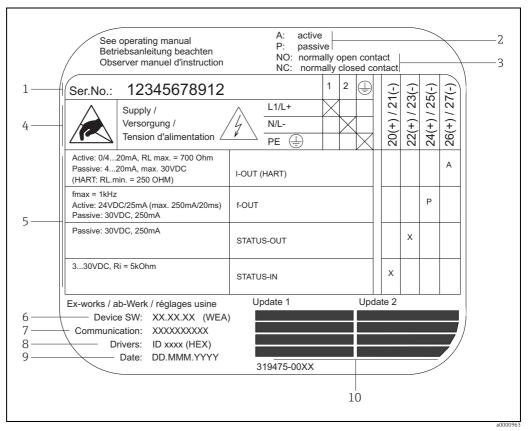


Abb. 3: Typenschildangaben für Anschlüsse Proline Messumformer (Beispiel)

- Seriennummer
- Mögliche Konfiguration des Stromausgangs
- Mögliche Konfiguration der Relaiskontakte
- 4 Klemmenbelegung, Kabel für Energieversorgung
- Klemme **Nr. 1**: L1 für AC, L+ für DC Klemme **Nr. 2**: N für AC, L- für DC Anliegende Signale an den Ein- und Ausgängen, mögliche Konfigurationen und Klemmenbelegung
- Version der aktuell installierten Gerätesoftware (inkl. Sprachpaket) 6 7
- Installierte Kommunikationsart
- 8 Angaben zur aktuellen Kommunikationssoftware (Device Revision, Device Description)
- Datum der Installation Aktuelle Updates der in Punkt 6 bis 9 gemachten Angaben 10

Proline Promag 55 Identifizierung

2.2 Zertifikate und Zulassungen

Die Geräte sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Die Geräte entsprechen den Anforderungen der Normen EN 61010-1 "Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte" sowie den EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326.

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfüllt somit die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien, was Endress+Hauser durch die Anbringung des CE-Zeichens und die Ausstellung der CE-Konformitätserklärung bestätigt.

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)".

2.3 Eingetragene Marken

HART®

Eingetragene Marke der HART Communication Foundation, Austin, USA

TRI-CLAMP®

Eingetragene Marke der Firma Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

KALREZ® und VITON®

Eingetragene Marken der Firma E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

HistoROM™, S-DAT®, T-DAT™, F-CHIP®, Field Xpert™, FieldCare®, Fieldcheck®, Applicator®

Angemeldete oder eingetragene Marken der Unternehmen der Endress+Hauser Gruppe

3 Montage

3.1 Warenannahme, Transport, Lagerung

3.1.1 Warenannahme

Kontrollieren Sie nach der Warenannahme folgende Punkte:

- Überprüfen Sie, ob Verpackung oder Inhalt beschädigt sind.
- Überprüfen Sie die gelieferte Ware auf Vollständigkeit und vergleichen Sie den Lieferumfang mit Ihren Bestellangaben.

3.1.2 Transport

Beachten Sie beim Auspacken bzw. beim Transport zur Messstelle folgende Hinweise:

- Die Geräte sind im mitgelieferten Behältnis zu transportieren.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

Besonderheiten bei Flanschgeräten



Achtung!

- Die werkseitig auf die Flansche montierten Holzscheiben dienen dem Schutz der über die Flansche gebördelten Auskleidung bei Lagerung oder Transport. Diese Schutzscheiben dürfen erst unmittelbar vor dem Einbau in die Rohrleitung entfernt werden!
- Flanschgeräte dürfen für den Transport nicht am Messumformergehäuse bzw. am Anschlussgehäuse der Getrenntausführung angehoben werden.

Transport Flanschgeräte DN ≤ 300 (12")

Verwenden Sie für den Transport Tragriemen und legen Sie diese um beide Prozessanschlüsse. Ketten sind zu vermeiden, da diese das Gehäuse beschädigen können.



Warnung!

Verletzungsgefahr durch abrutschendes Messgerät! Der Schwerpunkt des gesamten Messgerätes kann höher liegen als die beiden Aufhängepunkte der Tragriemen. Achten Sie deshalb während des Transports darauf, dass sich das Gerät nicht ungewollt dreht oder abrutscht.

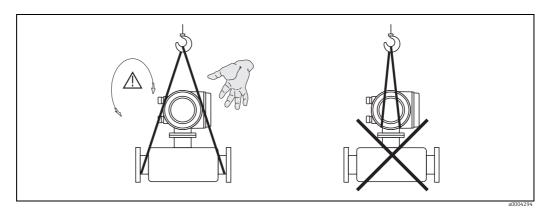


Abb. 4: Transport von Messaufnehmern mit DN \leq 300 (12")

Transport Flanschgeräte DN > 300 (12")

Verwenden Sie ausschließlich die am Flansch angebrachten Metallhalterungen für den Transport, das Anheben oder das Einsetzen des Messaufnehmers in die Rohrleitung.



Achtung

Der Messaufnehmer darf nicht mit einem Gabelstapler am Mantelblech angehoben werden! Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innenliegenden Magnetspulen beschädigt.

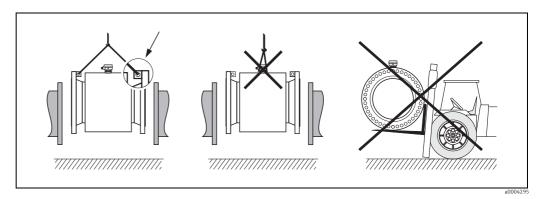


Abb. 5: Transport von Messaufnehmern mit DN > 300 (12")

3.1.3 Lagerung

Beachten Sie folgende Punkte:

- Für Lagerung (und Transport) ist das Messgerät stoßsicher zu verpacken. Dafür bietet die Originalverpackung optimalen Schutz.
- Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumformer und Messaufnehmer →

 103.
- Während der Lagerung darf das Messgerät nicht direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, um unzulässig hohe Oberflächentemperaturen zu vermeiden.
- Wählen Sie einen Lagerplatz, an dem eine Betauung des Messgerätes ausgeschlossen ist, da Pilz- und Bakterienbefall die Auskleidung beschädigen kann.
- Entfernen Sie auf keinen Fall die auf die Prozessanschlüsse montierten Schutzscheiben oder Schutzkappen vor der Montage. Dies gilt insbesondere bei Messaufnehmern mit einer PTFE-Auskleidung!

3.2 Montagebedingungen

3.2.1 Einbaumaße

3.2.2 Montageort

Luftansammlungen oder Gasblasenbildung im Messrohr können zu erhöhten Messfehlern führen.

Vermeiden Sie deshalb folgende Einbauorte in der Rohrleitung:

- Kein Einbau am höchsten Punkt der Leitung. Gefahr von Luftansammlungen!
- Kein Einbau unmittelbar vor einem freien Rohrauslauf in einer Fallleitung.

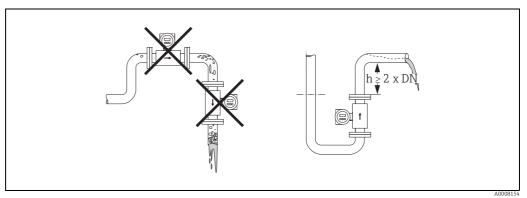


Abb. 6: Einbauort

Einbau von Pumpen

Beim Einsatz von Kolben-, Kolbenmembran- oder Schlauchpumpen sind ggf. Pulsationsdämpfer einzusetzen. Angaben zur Schwingungs- und Stoßfestigkeit des Messsystems $\Rightarrow \triangleq 103$.

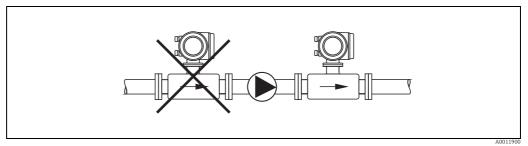


Abb. 7: Einbau von Pumpen

Teilgefüllte Rohrleitungen

Bei teilgefüllten Rohrleitungen mit Gefälle ist eine dükerähnliche Einbauweise vorzusehen. Die Messstoffüberwachungsfunktion bietet zusätzliche Sicherheit, um leere oder teilgefüllte Rohrleitungen zu erkennen $\rightarrow \blacksquare$ 79.



Achtung!

Gefahr von Feststoffansammlungen! Montieren Sie den Messaufnehmer nicht an der tiefsten Stelle des Dükers. Empfehlenswert ist der Einbau einer Reiniqungsklappe.

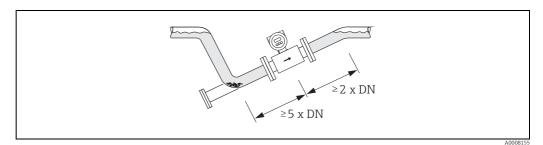


Abb. 8: Einbau bei teilgefüllter Rohrleitung

Fallleitungen

Bei Fallleitungen mit einer Länge $h \ge 5$ m (16,3 ft) ist nach dem Messaufnehmer ein Siphon bzw. ein Belüftungsventil vorzusehen. Dadurch wird die Gefahr eines Unterdruckes vermieden und somit mögliche Schäden an der Messrohrauskleidung. Diese Maßnahme verhindert zudem ein Abreißen des Flüssigkeitsstromes in der Rohrleitung und damit Lufteinschlüsse. Angaben zur Unterdruckfestigkeit der Messrohrauskleidung finden Sie auf $\rightarrow \blacksquare 106$.

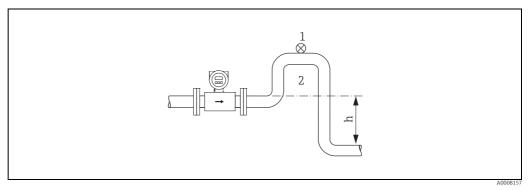


Abb. 9: Einbaumaßnahmen bei Fallleitungen

- 1 Belüftungsventil
- 2 Rohrleitungssiphon
- h Länge der Fallleitung ($h \ge 5 m$ (16,3 ft)

3.2.3 Einbaulage

Durch eine optimale Einbaulage können sowohl Gas- und Luftansammlungen vermieden werden als auch störende Ablagerungen im Messrohr. Promag bietet jedoch zusätzliche Funktionen und Hilfsmittel, um schwierige Messstoffe korrekt zu erfassen:

- Elektrodenreinigungsfunktion (ECC) zur Vorbeugung von elektrisch leitenden Ablagerungen im Messrohr, z.B. bei belagsbildenden Messstoffen (→ Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").
- Messstoffüberwachung (MSÜ) für die Erkennung teilgefüllter Messrohre bzw. bei ausgasenden Messstoffen →

 79.

Vertikale Einbaulage

Die vertikale Einbaulage ist in folgenden Fällen optimal:

- Bei leerlaufenden Rohrsystemen und beim Einsatz der Messstoffüberwachung.
- Bei sand- oder gesteinshaltigen Schlämmen, deren Feststoffe sedimentieren.

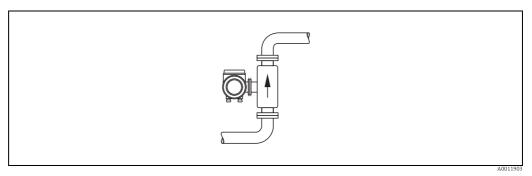


Abb. 10: Vertikale Einbaulage

Horizontale Einbaulage

Die Messelektrodenachse sollte waagerecht liegen. Eine kurzzeitige Isolierung der beiden Messelektroden infolge mitgeführter Luftblasen wird dadurch vermieden.



Achtung!

Die Messstoffüberwachung funktioniert bei horizontaler Einbaulage nur dann korrekt, wenn das Messumformergehäuse nach oben gerichtet ist (siehe Abbildung). Ansonsten ist nicht gewährleistet, dass die Messstoffüberwachung bei teilgefülltem Messrohr anspricht.

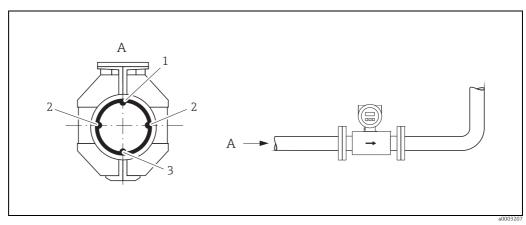


Abb. 11: Horizontale Einbaulage

- 1 MSÜ-Elektrode für die Messstoffüberwachung/Leerrohrdetektion (nicht vorhanden bei Option "nur Messelektrode", nicht bei Promag H, DN 2... 8/ ½2...5/16"))
- Messelektroden für die Signalerfassung
 Bezugselektrode für den Potenzialausgleich
- 3 Bezugselektrode f\u00fcr den Potenzialausgleich (nicht vorhanden bei Option "nur Messelektrode", nicht bei Promag H)

3.2.4 Ein- und Auslaufstrecken

Der Messaufnehmer ist nach Möglichkeit vor Armaturen wie Ventilen, T-Stücken, Krümmern usw. zu montieren.

Zur Einhaltung der Messgenauigkeitsspezifikationen sind folgende Ein- und Auslaufstrecken zu beachten:

- Einlaufstrecke ≥ 5 × DN
- Auslaufstrecke ≥ 2 × DN

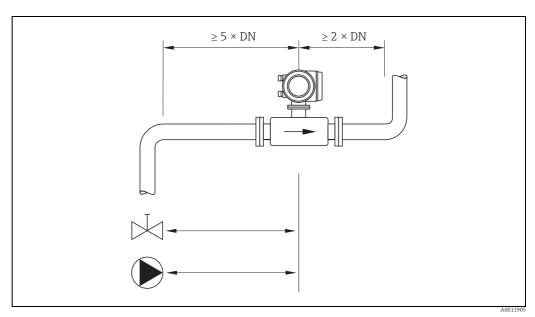


Abb. 12: Ein- und Auslaufstrecken

3.2.5 Vibrationen

Bei sehr starken Vibrationen sind sowohl Rohrleitung als auch Messaufnehmer abzustützen und zu fixieren.



Achtung!

Bei zu starken Vibrationen ist eine getrennte Montage von Messaufnehmer und Messumformer empfehlenswert. Angaben über die zulässige Stoß- und Schwingungsfestigkeit \rightarrow \triangleq 103.

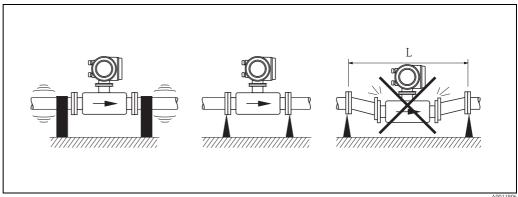


Abb. 13: Maßnahmen zur Vermeidung von Gerätevibrationen (L > 10 m/33 ft)

3.2.6 Fundamente, Abstützungen

Bei Nennweiten DN \geq 350 (14") ist der Messaufnehmer auf ein ausreichend tragfähiges Fundament zu stellen.



Achtung!

Beschädigungsgefahr!

Stützen Sie den Messaufnehmer nicht am Mantelblech ab. Das Mantelblech wird sonst eingedrückt und die innen liegenden Magnetspulen beschädigt.

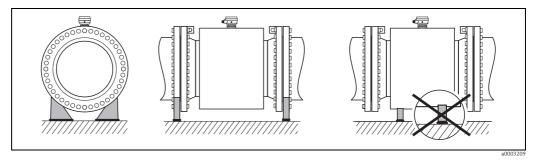


Abb. 14: Korrektes Abstützen großer Nennweiten (DN ≥ 350/14")

3.2.7 Anpassungsstücke

Der Messaufnehmer kann mit Hilfe entsprechender Anpassungsstücke nach DIN EN 545 (Doppelflansch-Übergangsstücke) auch in eine Rohrleitung größerer Nennweite eingebaut werden. Die dadurch erreichte Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit verbessert bei sehr langsam fließendem Messstoff die Messgenauigkeit.

Das abgebildete Nomogramm dient zur Ermittlung des verursachten Druckabfalls durch Konfusoren und Diffusoren.



Hinweis!

- Das Nomogramm gilt nur für Flüssigkeiten mit Viskositäten ähnlich Wasser.
- Für Messaufnehmer Promag H kann bei hoher Viskosität ein größerer Messrohrdurchmesser in Betracht gezogen werden, um den Druckverlust zu reduzieren.
- 1. Durchmesserverhältnis d/D ermitteln.
- 2. Druckverlust in Abhängigkeit von der Strömungsgeschwindigkeit (*nach* der Einschnürung) und dem d/D-Verhältnis aus dem Nomogramm ablesen.

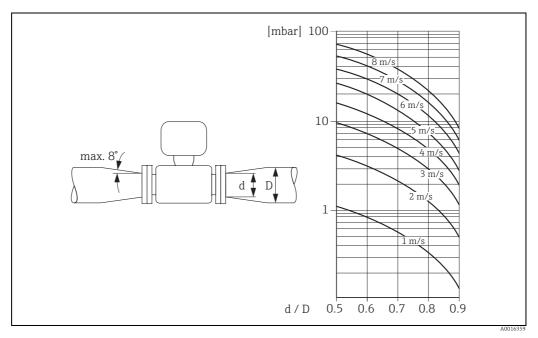


Abb. 15: Druckverlust durch Anpassungsstücke

3.2.8 Nennweite und Durchflussmenge

Der Rohrleitungsdurchmesser und die Durchflussmenge bestimmen die Nennweite des Messaufnehmers. Die optimale Fließgeschwindigkeit liegt zwischen 2 und 3 m/s (6,5...9,8 ft/s). Die Durchflussgeschwindigkeit (v) ist zudem auch auf die physikalischen Eigenschaften des Messstoffes abzustimmen:

- v < 2 m/s (< 6 ft/s): bei abrasiven Messstoffen ohne sedimentierende Feststoffe (z.B. Kalkmilch)
- v > 2 m/s (>6 ft/s): bei belagsbildenden Messstoffen (z.B. Abwasserschlamm)
- v > 2 m/s (>6 ft/s): bei abrasiven, stark sand- oder gesteinshaltigen Schlämmen, deren Feststoffe leicht sedimentieren (z.B. Erzschlamm)



Hinweis!

- Für Messaufnehmer Promag H können Messstoffe mit hohem Feststoffgehalt mit nominalem Durchmesser > DN 8 ($\frac{3}{8}$ ") aufgrund größerer Elektroden die Signalstabilität und Reinigbarkeit verbessern.

Empfohlene Durchflussmenge (SI-Einheiten)

Nennweite	Promag S	Promag H	Werkeinstellung Promag S	Werkeinstellung Promag H		
[mm]	min./max. En bzw. 10 m/s)	dwert (v ≈ 0,3 in [dm³/min]			Impulswertig- keit (≈ 2 Pulse/s) [dm³]	Schleich- menge (v ≈ 0,04 m/s) [dm³/min]
2	-	0,061,8	_	0,5	0,005	0,01
4	-	0,257	_	2	0,025	0,05
8	-	130	_	8	0,10	0,1
15	4100	4100	0,5	25	0,20	0,5
25	9300	9300	1	75	0,50	1
32	15500	15500	2	125	1,00	2
40	25700	25700	3	200	1,50	3
50	351100	351100	5	300	2,50	5
65	602000	602000	8	500	5,00	8
80	903000	903000	12	750	5,00	12
100	1454700	1454700	20	1200	10,00	20
125	2207500	2207500	30	1850	15	30
[mm]	min./max. En	dwert (v ≈ 0,3	bzw. 10 m/s) in [m	³/h]		
150	20600	20600	2,5	150	0,03	2,5
200	351100	-	5,0	-	-	-
250	551700	-	7,5	_	-	-
300	802400	-	10	_	-	-
350	1103300	-	15	_	-	-
400	1404200	-	20	-	_	-
450	1805400	-	25	-	_	-
500	2206600	-	30	-	_	-
600	3109600	-	40	-	-	-

Empfohlene Durchflussmenge (US-Einheiten)


Nennweite	Promag S	Promag H	Werkeinstel- lung Promag S	Werkeinstellung Promag H		
[inch]	min./max. Endwert (v ≈ 1,0 bzw. 33 ft/s) in [gal/min]		Schleichmenge (v ≈ 1,0 ft/s) in [gal/min]	Endwert (v ≈ 2,5 m/s) [gal/min]	Impulswertig- keit (≈ 2 Pulse/s) [gal]	Schleich- menge (v ≈ 0,04 m/s) [gal/min]
1/12"	-	0,0150,5	_	0,1	0,001	0,002
1/8"	_	0,072	_	0,5	0,005	0,008
3/8"	_	0,258	-	2	0,02	0,025
1/2"	1,027	1,027	0,10	6	0,05	0,10
1"	2,580	2,580	0,25	18	0,20	0,25
1 1/2"	7190	7190	0,75	50	0,50	0,75
2"	10300	10300	1,25	75	0,50	1,25
3"	24800	24800	2,5	200	2	2,5
4"	401250	401250	4,0	300	2	4,0
6"	902650	902650	12	-	_	_
8"	1554850	-	15	-	_	_
10"	2507500	-	30	-	-	-
12"	35010600	-	45	-	-	-
14"	50015000	ı	60	_	_	-
16"	60019000	-	60	-		-
18"	80024000	-	90	-	-	-
20"	100030000	-	120	-	-	-
24"	140044000	-	180	_	-	-

3.2.9 Verbindungskabellänge

Beachten Sie bei der Montage der Getrenntausführung folgende Hinweise, um korrekte Messresultate zu erhalten:

- Kabelführung fixieren oder in Panzerrohr verlegen. Besonders bei kleinen Leitfähigkeiten kann durch Kabelbewegungen eine Verfälschung des Messsignales hervorgerufen wer-
- Kabel nicht in die Nähe von elektrischen Maschinen und Schaltelementen verlegen.
- Gegebenenfalls Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer und Messumformer sicher-
- ullet Die zulässige Kabellänge L_{max} wird von der Leitfähigkeit bestimmt (ullet 16, ullet 17).
- Bei eingeschalteter Messstoffüberwachung (MSÜ \rightarrow 🖺 79) beträgt die maximale Verbindungskabellänge 10 m (32,8 ft).


Promag S

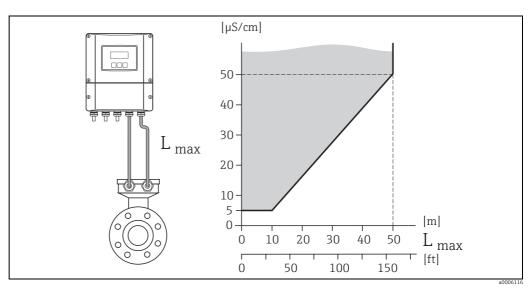

Zulässige Verbindungskabellängen bei der Getrenntausführung, in Abhängigkeit der Leitfähigkeit

Grau schraffierte Fläche = zulässiger Bereich L_{max} = Verbindungskabellänge

Promag H

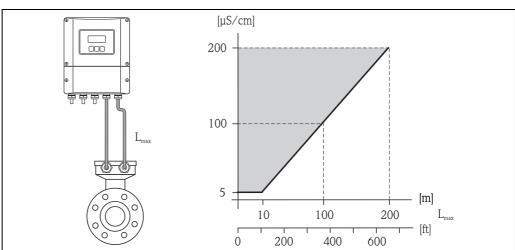

Zulässige Verbindungskabellängen bei der Getrenntausführung, in Abhängigkeit der Leitfähigkeit

Grau schraffierte Fläche = zulässiger Bereich

 L_{max} = Verbindungskabellänge

3.3 Einbau

3.3.1 Einbau Messaufnehmer Promag S



Hinweis!

Schrauben, Muttern, Dichtungen, usw. sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen bauseits bereit gestellt werden.



Achtung!

- Die auf beide Messaufnehmerflansche montierten Scheiben schützen das über die Flansche gebördelte PTFE-Material gegen eine Rückverformung. Diese Schutzscheiben dürfen deshalb erst unmittelbar vor der Montage des Messaufnehmers entfernt werden.
- Im Lager müssen Schutzscheiben immer montiert bleiben.
- Achten Sie darauf, dass die Auskleidung am Flansch nicht verletzt oder entfernt wird.

Der Messaufnehmer wird zwischen die Rohrleitungsflansche montiert:

- Beachten Sie unbedingt die dazu erforderlichen Schrauben-Anziehdrehmomente → 🗎 21.
- Bei Verwendung von Erdungs-/Kantenschutzscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.

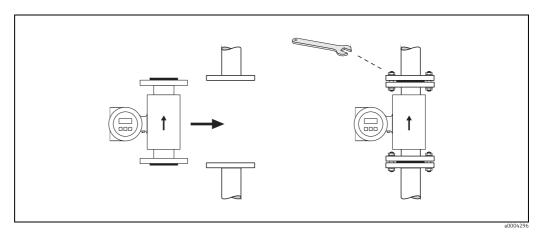


Abb. 18: Montage Messaufnehmer Promag S

Dichtungen

Beachten Sie bei der Montage von Dichtungen folgende Punkte:

- \blacksquare Hartgummi-Auskleidung $^{\circledR}$ es sind immer zusätzliche Dichtungen erforderlich!
- Naturgummi-Auskleidung → Es dürfen **keine** Dichtungen verwendet werden.
- PFA-, PTFE- oder Polyurethan-Auskleidung → Es sind grundsätzlich keine Dichtungen erforderlich.
- Montierte Dichtungen dürfen nicht in den Rohrleitungsguerschnitt hineinragen.



Achtung!

Kurzschlussgefahr! Verwenden Sie keine elektrisch leitenden Dichtungsmassen wie z.B. Graphit! Auf der Innenseite des Messrohres kann sich eine elektrisch leitende Schicht bilden und das Messsignal kurzschließen.

Erdungskabel (DN 15...600 / 1/2...24")

Erdungskabel können optional in unterschiedlichen Varianten bei Endress+Hauser bestellt werden:

- Vormontierte Erdungskabel am Flansch → Bestelloption (siehe Preisliste)

Detaillierte Montagehinweise $\rightarrow \triangleq 42$.

Schrauben-Anziehdrehmomente

Folgende Punkte beachten:

- Aufgeführte Schrauben-Anziehdrehmomente gelten nur für geschmierte Gewinde und für Rohrleitungen, die frei von Zugspannungen sind.
- Schrauben gleichmäßig über Kreuz anziehen.
- Zu fest angezogene Schrauben deformieren die Dichtfläche oder verletzen die Dichtung.

Anziehdrehmomente für:

- EN (DIN) → 🗎 21
- ASME B16.5 → 🗎 22
- JIS → 🖺 23
- AS 2129 → 🖺 24
- AS 4087 → 🗎 24

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für EN 1092-1 (DIN 2501), PN 10/16/25/40

Nenn- weite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flansch- blattdicke		Max. Anziehdrehmoment			
Weite	Drucksture		Diattarche	Natur-	Polyure-	PTFE	PFA	Hart-
				gummi	than			gummi
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
15	PN 40	4 × M 12	16	-	-	11	-	-
25	PN 40	4 × M 12	18	Ī	15	26	20	-
32	PN 40	4 × M 16	18	Ī	24	41	35	-
40	PN 40	4 × M 16	18	Ī	31	52	47	_
50	PN 40	4 × M 16	20	ı	40	65	59	48
65 *	PN 16	8 × M 16	18	11	27	43	40	32
65	PN 40	8 × M 16	22	1	27	43	40	32
80	PN 16	8 × M 16	20	13	34	53	48	40
80	PN 40	8 × M 16	24	-	34	53	48	40
100	PN 16	8 × M 16	20	14	36	57	51	43
100	PN 40	8 × M 20	24	-	50	78	70	59
125	PN 16	8 × M 16	22	19	48	75	67	56
125	PN 40	8 × M 24	26	ı	71	111	99	83
150	PN 16	8 × M 20	22	27	63	99	85	74
150	PN 40	8 × M 24	28	-	88	136	120	104
200	PN 10	8 × M 20	24	35	91	141	101	106
200	PN 16	12 × M 20	24	28	61	94	67	70
200	PN 25	12 × M 24	30	-	92	138	105	104
250	PN 10	12 × M 20	26	27	71	110	-	82
250	PN 16	12 × M 24	26	48	85	131	-	98
250	PN 25	12 × M 27	32	-	134	200	-	150
300	PN 10	12 × M 20	26	34	81	125	-	94
300	PN 16	12 × M 24	28	67	118	179	-	134
300	PN 25	16 × M 27	34	-	138	204	-	153
350	PN 10	16 × M 20	26	47	118	188	-	112
350	PN 16	16 × M 24	30	68	165	254	-	152
350	PN 25	16 × M 30	-	-	252	380	-	227
400	PN 10	16 × M 24	26	65	167	260	-	151
400	PN 16	16 × M 27	32	95	215	330	-	193
400	PN 25	16 × M 33	_	_	326	488	-	289
450	PN 10	20 × M 24	28	59	133	235	-	153
450	PN 16	20 × M 27	40	96	196	300	-	198
450	PN 25	20 × M 33	-	-	253	385	-	256
500	PN 10	20 × M 24	28	66	171	265		155
500	PN 16	20 × M 30	34	132	300	448	-	275
500	PN 25	20 × M 33	-	-	360	533		317
600	PN 10	20 × M 27	28	93	219	345	-	206
600 *	PN 16	20 × M 33	36	202	443	658	-	415
600	PN 25	20 × M 36	-	-	516	731	-	431
			nach DIN 250)1)				
	* Auslegung gemäß EN 1092-1 (nicht nach DIN 2501)							

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für EN 1092-1, PN 10/16/25, Rostfrei; Berechnet nach EN 1591-1:2014 für Flansche nach EN 1092-1:2013

Nenn- weite	EN (DIN) Druckstufe	Schrauben	Flansch- Nom. Anziehdrehmoment blattdicke					
				Natur- gummi	Polyure- than	PTFE	PFA	Hart- gummi
[mm]			[mm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
350	PN 10	16 × M 20	26	80	80	60	-	70
350	PN 16	16 × M 24	30	135	135	115	-	125
350	PN 25	16 × M 30	-	-	235	220	-	230
400	PN 10	16 × M 24	26	110	120	90	-	100
400	PN 16	16 × M 27	32	180	190	155	-	175
400	PN 25	16 × M 33	-	-	325	290	-	315
450	PN 10	20 × M 24	28	105	110	90	-	100
450	PN 16	20 × M 27	34	175	190	155	-	175
450	PN 25	20 × M 33	-	-	310	290	-	300
500	PN 10	20 × M 24	28	120	120	100	-	110
500	PN 16	20 × M 30	36	235	235	205	-	225
500	PN 25	20 × M 33	-	-	370	345	-	370
600	PN 10	20 × M 27	30	172	160	150	-	165
600 *	PN 16	20 × M 33	40	355	340	310	-	340
600	PN 25	20 × M 36	1	-	540	500	-	540
* Auslegun	ng gemäß EN	1092-1 (nich	t nach DIN 25	01)	•			

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für ASME B16.5, Class 150/300

Nennweite	ASME Druck- stufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment [lbf · ft]				
			Naturgummi	Polyurethan	PTFE	PFA	Hartgummi
[inch]			[lbf·ft]	[lbf·ft]	[lbf·ft]	[lbf·ft]	[lbf·ft]
1/2"	Class 150	4 × ½"	-	-	4,4	-	-
1/2"	Class 300	4 × ½"	-	_	4,4	-	-
1"	Class 150	4 × ½"	-	5,2	8,1	7,4	-
1"	Class 300	4 × 5/8"	-	5,9	10	8,9	-
1½"	Class 150	4 × ½"	-	7,4	18	15	-
1½"	Class 300	4 × ¾"	-	11	25	23	-
2"	Class 150	4 × 5/8"	-	16	35	32	26
2"	Class 300	8 × 5/8"	-	8,1	17	16	13
3"	Class 150	4 × 5/8"	15	32	58	49	44
3"	Class 300	8 × ¾"	-	19	35	31	28
4"	Class 150	8 × 5/8"	11	23	41	37	31
4"	Class 300	8 × ¾"	-	30	49	44	43
6"	Class 150	8 × ¾"	24	44	78	63	58
6"	Class 300	12 × ¾"	-	38	54	49	52
8"	Class 150	8 × ¾"	38	59	105	80	79
10"	Class 150	12 × 7/8"	42	55	100	-	75
12"	Class 150	12 × 7/8"	58	76	131	-	98
14"	Class 150	12 × 1"	77	117	192	-	100
16"	Class 150	16 × 1"	75	111	181	-	94
18"	Class 150	16 × 1 1/8"	108	173	274	-	150
20"	Class 150	20 × 1 1/8"	105	160	252	-	135
24"	Class 150	20 × 11/4"	161	226	352	-	198

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für JIS B2220, 10/20K

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment				
			Naturgummi	Polyurethan	PTFE	PFA	Hartgummi
[mm]			[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]	[Nm]
15	10K	4 × M 12	-	-	16	-	-
15	20K	4 × M 12	-	-	16	-	-
25	10K	4 × M 16	-	19	32	27	-
25	20K	4 × M 16	_	19	32	27	-
32	10K	4 × M 16	-	22	38	-	-
32	20K	4 × M 16	-	22	38	-	-
40	10K	4 × M 16	-	24	41	37	-
40	20K	4 × M 16	-	24	41	37	-
50	10K	4 × M 16	-	33	54	46	40
50	20K	8 × M 16	-	17	27	23	20
65	10K	4 × M 16	18	45	74	63	55
65	20K	8 × M 16	-	23	37	31	28
80	10K	8 × M 16	10	23	38	32	29
80	20K	8 × M 20	-	35	57	46	42
100	10K	8 × M 16	12	29	47	38	35
100	20K	8 × M 20	-	48	75	58	56
125	10K	8 × M 20	20	51	80	66	60
125	20K	8 × M 22	_	79	121	103	91
150	10K	8 × M 20	25	63	99	81	75
150	20K	12 × M 22	-	72	108	72	81
200	10K	12 × M 20	23	52	82	54	61
200	20K	12 × M 22	_	80	121	88	91
250	10K	12 × M 22	39	87	133	-	100
250	20K	12 × M 24	_	144	212	-	159
300	10K	16 × M 22	38	63	99	-	74
300	20K	16 × M 24	-	124	183	-	138

$Schrauben-Anziehdrehmomente\ Promag\ S\ f\"ur\ JIS\ B2220,\ 10/20K$

Nennweite	JIS Druckstufe	Schrauben	Nom. Anziehdrehmoment	
			Polyurethan	Hartgummi
[mm]			[Nm]	[Nm]
350	10K	16 × M 22	109	109
350	20K	16 × M 30×3	217	217
400	10K	16 × M 24	163	163
400	20K	16 × M 30×3	258	258
450	10K	16 × M 24	155	155
450	20K	16 × M 30×3	272	272
500	10K	16 × M 24	183	183
500	20K	16 × M 30×3	315	315
600	10K	16 × M 30	235	235
600	20K	16 × M 36×3	381	381

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für AS 2129, Table E

Nennweite	AS 2129 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			PTFE	Naturgummi
[mm]			[Nm]	[Nm]
25	Table E	4 × M 12	21	-
50	Table E	4 × M 16	42	32
80	Table E	4 × M 16	-	16
100	Table E	8 × M 16	-	13
150	Table E	8 × M 20	-	22
200	Table E	8 × M 20	-	36
250	Table E	12 × M 20	-	37
300	Table E	12 × M 24	-	57
350	Table E	12 × M 24	-	85
400	Table E	12 × M 24	-	99
450	Table E	16 × M 24	-	96
500	Table E	16 × M 24	-	115
600	Table E	16 × M 30	-	199

Schrauben-Anziehdrehmomente Promag S für AS 4087, PN16

Nennweite	AS 4087 Druckstufe	Schrauben	Max. Anziehdrehmoment	
			PTFE	Naturgummi
[mm]			[Nm]	[Nm]
50	PN 16	4 × M 16	42	32
80	PN 16	4 × M 16	-	16
100	PN 16	4 × M 16	-	13
150	PN 16	8 × M 16	-	20
200	PN 16	8 × M 16	-	33
250	PN 16	8 × M 20	-	64
300	PN 16	12 × M 20	-	55
350	PN 16	12 × M 24	-	91
400	PN 16	12 × M 24	-	113
450	PN 16	12 × M 24	-	144
500	PN 16	16 × M 24	-	131
600	PN 16	16 × M 27	-	204

Einbau der Hochtemperaturausführung Promag S (mit PFA-Auskleidung)

Die Hochtemperaturausführung besitzt eine Gehäusestütze für die thermische Trennung von Messaufnehmer und Messumformer. Diese Ausführung kommt immer dort zum Einsatz, wo *gleichzeitig* hohe Messstoff- und Umgebungstemperaturen auftreten. Bei Messstofftemperaturen über $+150\,^{\circ}\text{C}$ ($+302\,^{\circ}\text{F}$) ist die Hochtemperaturausführung zwingend erforderlich!



Hinweis!

Angaben über zulässige Temperaturbereiche $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 104$.

Isolation

Die Isolation von Rohrleitungen ist bei sehr heißen Messstoffen notwendig, um Energieverluste einzudämmen und um ein unbeabsichtigtes Berühren heißer Rohrleitungen zu verhindern. Beachten Sie die einschlägigen Richtlinien zur Isolation von Rohrleitungen.



Achtung!

Überhitzungsgefahr der Messelektronik! Die Gehäusestütze dient der Wärmeabfuhr und ist vollständig freizuhalten. Die Isolation des Messaufnehmers darf bis maximal zur Oberkante der beiden Messaufnehmer-Halbschalen erfolgen.

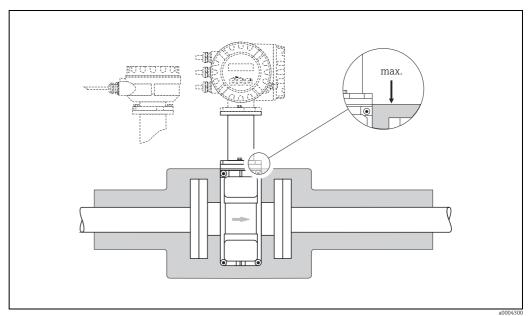


Abb. 19: Promag S (Hochtemperaturausführung): Isolation der Rohrleitung

3.3.2 Einbau Messaufnehmer Promag H

Der Messaufnehmer Promag H wird, gemäß den Bestellangaben, mit oder ohne montierte Prozessanschlüsse ausgeliefert. Montierte Prozessanschlüsse sind mit 4 oder 6 Sechskantschrauben am Messaufnehmer festgeschraubt.



Achtung!

■ Je nach Applikation und Rohrleitungslänge ist der Messaufnehmer gegebenenfalls abzustützen oder zusätzlich zu befestigen. Speziell bei der Verwendung von Prozessanschlüssen aus Kunststoff ist eine Befestigung des Messwertaufnehmers zwingend notwendig. Ein entsprechendes Wandmontageset kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden →

82.

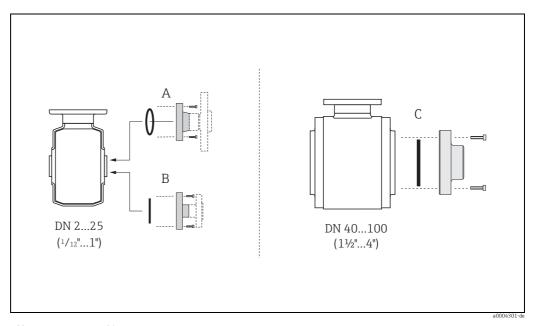


Abb. 20: Prozessanschlüsse Promag H

A: DN 2...25 (½2...1") / Prozessanschlüsse mit O-Ring: Schweißstutzen (DIN EN ISO 1127, ODT / SMS), Flansch (EN (DIN), ASME, JIS), Flansch aus PVDF (EN (DIN), ASME, JIS), Außengewinde, Innengewinde, Schlauchanschluss, PVC-Klebemuffe

B: DN 2...25 (½₁₂....1") / Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung: Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT / SMS), Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7), Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, SMS 1145), Flansch DIN 11864-2

C: DN 40...100 (1½...4") / Prozessanschlüsse mit aseptischer Formdichtung: Schweißstutzen (EN 10357 (DIN 11850), ODT / SMS), Clamp (ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7), Verschraubung (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145), Flansch DIN 11864-2

Dichtungen

Beim Montieren der Prozessanschlüsse ist darauf zu achten, dass die betreffenden Dichtungen schmutzfrei und richtig zentriert sind.



Achtung!

- Bei metallischen Prozessanschlüssen sind die Schrauben fest anzuziehen. Der Prozessanschluss bildet mit dem Messaufnehmer eine metallische Verbindung, so dass ein definiertes Verpressen der Dichtung gewährleistet ist.
- Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff sind die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde zu beachten (7 Nm / 5,2 lbf ft). Bei Kunststoff-Flanschen ist zwischen Anschluss und Gegenflansch immer eine Dichtung einzusetzen.
- Die Dichtungen sollten je nach Applikation periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Benutzung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von den Messstoff- und Reinigungstemperaturen abhängig. Ersatzdichtungen können als Zubehörteil nachbestellt werden → ≅ 82.


Einsatz und Montage von Erdungsringen (DN 2...25 / $\frac{1}{12}$...1")

Bei Prozessanschlüssen aus Kunststoff (z.B. Flansch- oder Klebemuffenanschlüsse) ist der Potenzialausgleich zwischen Messaufnehmer/Messstoff über zusätzliche Erdungsringe sicherzustellen. Ein Fehlen von Erdungsringen kann die Messgenauigkeit beeinflussen oder zur Zerstörung des Messaufnehmers durch elektrochemischen Abbau der Elektroden führen.



Achtung!

- Je nach Bestelloption werden bei Prozessanschlüssen anstelle von Erdungsringen entsprechende Kunststoffscheiben eingesetzt. Diese Kunststoffscheiben dienen nur als "Platzhalter" und besitzen keinerlei Potenzialausgleichsfunktion. Sie übernehmen zudem eine entscheidende Dichtungsfunktion an der Schnittstelle Sensor/Anschluss. Bei Prozessanschlüssen ohne metallische Erdungsringe dürfen diese Kunststoffscheiben/ Dichtungen deshalb nicht entfernt werden bzw. diese sind immer zu montieren!
- Erdungsringe können bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden → 🖺 82. Achten Sie bei der Bestellung darauf, dass die Erdringe kompatibel zum Elektrodenwerkstoff sind. Ansonsten besteht die Gefahr, dass die Elektroden durch elektrochemische Korrosion zerstört werden! Werkstoffangaben finden Sie auf $\rightarrow \triangleq 110$.
- Erdungsringe, inkl. Dichtungen, werden innerhalb der Prozessanschlüsse montiert. Die Einbaulänge wird dadurch nicht beeinflusst.
- Lösen Sie die vier oder sechs Sechskantschrauben (1) und entfernen Sie den Prozessanschluss vom Messaufnehmer (4).
- Entfernen Sie die Kunststoffscheibe (3) inklusive den beiden O-Ring-Dichtungen (2) vom Prozessanschluss.
- Legen Sie die eine O-Ring-Dichtung (2) wieder in die Nut des Prozessanschlusses.
- Platzieren Sie den metallischen Erdungsring (3) wie abgebildet in den Prozessanschluss.
- Legen Sie nun die zweite O-Ring-Dichtung (2) in die Nut des Erdungsrings ein.
- Montieren Sie den Prozessanschluss wieder auf den Messaufnehmer. Beachten Sie dabei unbedingt die max. Schrauben-Anziehdrehmomente für geschmierte Gewinde (7 Nm / 5,2 lbf ft).

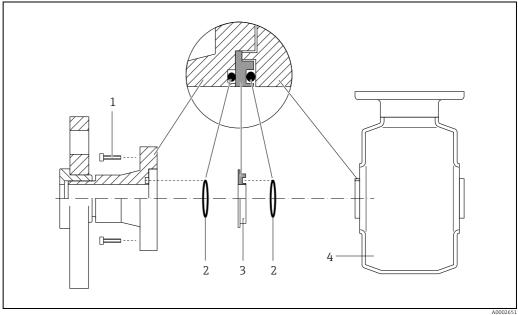

Einbau von Erdungsringen bei Promag H (DN 2...25 / 1/12...1") Abb. 21:

- Sechskantschrauben Prozessanschluss
- O-Ring-Dichtungen
- Kunststoffscheibe (Platzhalter) bzw. Erdungsring

Einschweißen des Messaufnehmers in die Rohrleitung (Schweißstutzen)



Achtung!

Zerstörungsgefahr der Messelektronik! Achten Sie darauf, dass die Erdung der Schweißanlage nicht über den Messaufnehmer oder Messumformer erfolgt.

- 1. Messaufnehmer Promag H mit einigen Schweißpunkten in der Rohrleitung befestigen. Eine dazu geeignete Einschweißhilfe kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden ($\rightarrow \triangleq 82$).
- 2. Schrauben am Prozessanschlussflansch lösen. Danach Messaufnehmer inkl. Dichtung aus der Rohrleitung entfernen.
- 3. Prozessanschluss in die Leitung einschweißen.
- 4. Messaufnehmer wieder in die Rohrleitung montieren. Achten Sie dabei auf die Sauberkeit und die richtige Lage der Dichtung.



Hinweis!

- Bei sachgemäßem Schweißen mit dünnwandigen Lebensmittelrohren wird die Dichtung auch im montierten Zustand nicht durch Hitze beschädigt. Es empfiehlt sich trotzdem, Messaufnehmer und Dichtung zu demontieren.
- Für die Demontage muss die Rohrleitung insgesamt ca. 8 mm geöffnet werden können.

Reinigung mit Molchen

Bei der Reinigung mit Molchen sind unbedingt die Innendurchmesser von Messrohr und Prozessanschluss zu beachten. Alle Abmessungen und Einbaulängen des Messaufnehmer und -umformer finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information".

3.3.3 Messumformergehäuse drehen

Aluminium-Feldgehäuse drehen

- 1. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- 2. Bajonettverschluss bis zum Anschlag drehen.
- 3. Messumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.
- 4. Messumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen (max. 2 × 90° in jede Richtung).
- 5. Gehäuse wieder aufsetzen und Bajonettverschluss wieder einrasten.
- 6. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.

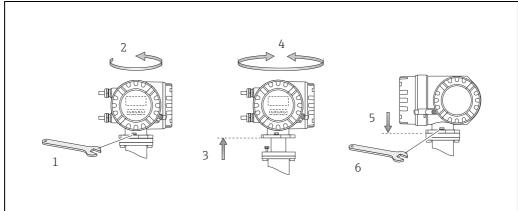


Abb. 22: Drehen des Messumformergehäuses (Aluminium-Feldgehäuse)

28 Endress+Hauser

a00043

Edelstahl-Feldgehäuse drehen

- a. Lösen Sie beide Befestigungsschrauben.
- b. Messumformergehäuse vorsichtig bis zum Anschlag anheben.
- c. Messumformergehäuse in die gewünschte Lage drehen (max. 2 × 90° in jede Richtung).
- d. Gehäuse wieder aufsetzen.
- e. Beide Befestigungsschrauben fest anziehen.

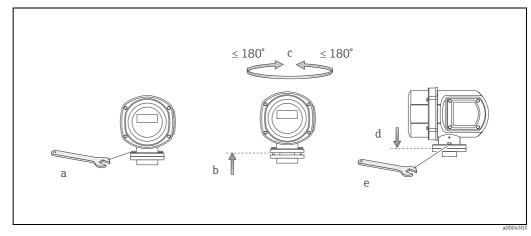


Abb. 23: Drehen des Messumformergehäuses (Edelstahl-Feldgehäuse)

3.3.4 Vor-Ort-Anzeige drehen

- 1. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Drücken Sie die seitlichen Verriegelungstasten des Anzeigemoduls und ziehen Sie das Modul aus der Elektronikraumabdeckplatte heraus.
- 3. Drehen Sie die Anzeige in die gewünschte Lage (max. $4 \times 45^{\circ}$ in beide Richtungen) und setzen Sie sie wieder auf die Elektronikraumabdeckplatte auf.
- 4. Schrauben Sie den Elektronikraumdeckel wieder fest auf das Messumformergehäuse.

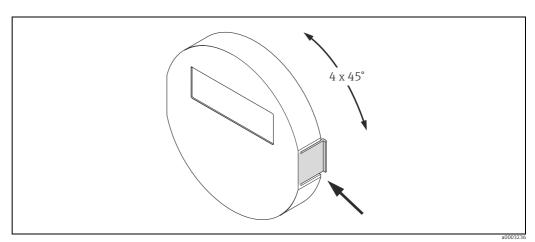


Abb. 24: Drehen der Vor-Ort-Anzeige (Feldgehäuse)

3.3.5 Montage Wandaufbaugehäuse

Das Wandaufbaugehäuse kann auf folgende Arten montiert werden:

- Direkte Wandmontage
- Schalttafeleinbau (mit separatem Montageset, Zubehör) → 🖺 31
- Rohrmontage (mit separatem Montageset, Zubehör) → 🗎 31



Achtung!

- Achten Sie beim Einbauort darauf, dass der zulässige Umgebungstemperaturbereich eingehalten wird (siehe Typenschild oder →

 103). Montieren Sie das Gerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.
- Das Wandaufbaugehäuse ist so zu montieren, dass die Kabeleinführungen nach unten gerichtet sind.

Direkte Wandmontage

- 1. Bohrlöcher gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Anschlussklemmenraumdeckel (a) abschrauben.
- 3. Beide Befestigungsschrauben (b) durch die betreffenden Gehäusebohrungen (c) schieben.
 - Befestigungsschrauben (M6): max. Ø 6,5 mm (0,26")
 - Schraubenkopf: max. Ø 10,5 mm (0,4")
- 4. Messumformergehäuse wie abgebildet auf die Wand montieren.
- 5. Anschlussklemmenraumdeckel (a) wieder auf das Gehäuse schrauben.

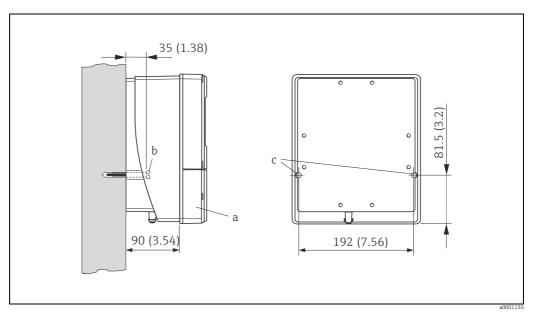


Abb. 25: Direkte Wandmontage. Maßeinheit mm (inch)

Schalttafeleinbau

- 1. Einbauöffnung in der Schalttafel gemäß Abbildung vorbereiten.
- 2. Gehäuse von vorne durch den Schalttafel-Ausschnitt schieben.
- 3. Halterungen auf das Wandaufbaugehäuse schrauben.
- 4. Gewindestangen in die Halterungen einschrauben und solange anziehen, bis das Gehäuse fest auf der Schalttafelwand sitzt. Gegenmuttern anziehen. Eine weitere Abstützung ist nicht notwendig.

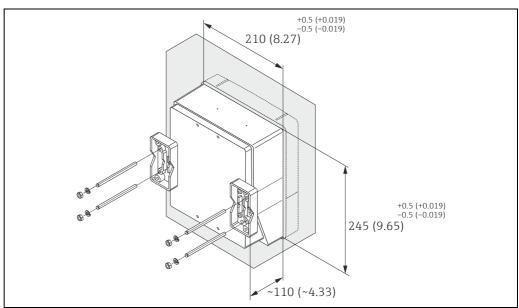


Abb. 26: Schalttafeleinbau (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

Rohrmontage

Die Montage erfolgt gemäß den Vorgaben in der nachfolgenden Abbildung.



Achtung!

Wird für die Montage eine warme Rohrleitung verwendet, so ist darauf zu achten, dass die Gehäusetemperatur den max. zulässigen Wert von $+60\,^{\circ}\text{C}$ ($+140\,^{\circ}\text{F}$) nicht überschreitet.

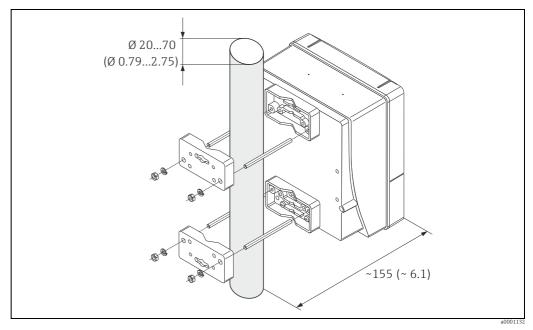


Abb. 27: Rohrmontage (Wandaufbaugehäuse). Maßeinheit mm (inch)

Endress+Hauser 31

a00011

3.4 Einbaukontrolle

Führen Sie nach dem Einbau des Messgerätes in die Rohrleitung folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand/-spezifikationen	Hinweise
Ist das Messgerät beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Entspricht das Messgerät den Messstellenspezifikationen, wie Prozesstemperatur/-druck, Umgebungstemperatur, min. Leitfähigkeit, Messbereich, usw.?	→ 🖺 100
Einbau	Hinweise
Stimmt die Pfeilrichtung auf dem Messaufnehmer-Typenschild mit der tatsächlichen Fließrichtung in der Rohrleitung überein?	-
Ist die Lage der Messelektrodenachse korrekt?	→ 🖺 14
Ist die Lage der Messstoffüberwachungselektrode korrekt?	→ 🖺 14
Sind beim Einbau des Messaufnehmers die Schrauben mit den entsprechenden Anziehdrehmomenten festgezogen worden?	→ 🖺 20
Wurden die richtigen Dichtungen eingesetzt (Typ, Material, Installation)?	 Promag S →
Sind Messstellennummer und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?	-
Prozessumgebung/-bedingungen	Hinweise
Wurden die Ein- und Auslaufstrecken eingehalten?	Einlaufstrecke ≥ 5 × DN Auslaufstrecke ≥ 2 × DN
Ist das Messgerät gegen Niederschlag und direkte Sonneneinstrahlung geschützt?	-
Ist der Messaufnehmer ausreichend gegen Vibrationen gesichert (Befestigung, Abstützung)?	Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2- 6 → 🖺 103

Proline Promag 55 Verdrahtung

4 Verdrahtung



Warnung!

- Beachten Sie für den Anschluss von Ex-zertifizierten Geräten die entsprechenden Hinweise und Anschlussbilder in den spezifischen Ex-Zusatzdokumentationen zu dieser Betriebsanleitung. Bei Fragen steht Ihnen Ihre Endress+Hauser-Vertretung gerne zur Verfügung.
- Beim Einsatz von Getrenntausführungen dürfen nur Messaufnehmer und Messumformer mit derselben Fabrikationsnummer miteinander verbunden werden. Wird dies beim Anschluss der Geräte nicht beachtet, können Messfehler auftreten.



Hinweis!

Das Gerät besitzt keine interne Trennvorrichtung. Ordnen Sie deshalb dem Gerät einen Schalter oder Leistungsschalter zu, mit welchem die Versorgungsleitung vom Netz getrennt werden kann.

4.1 Anschluss Getrenntausführung

4.1.1 Anschluss Messaufnehmer



Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Netzspannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird.

Vorgehensweise ($\rightarrow \blacksquare 28, \rightarrow \blacksquare 29$):

- 1. Messumformer: Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie den Deckel (a) vom Anschlussklemmenraum.
- 2. Messaufnehmer: Entfernen Sie den Deckel (b) vom Anschlussgehäuse.
- 3. Legen Sie das Elektrodenkabel (c) und das Spulenstromkabel (d) durch die entsprechenden Kabeleinführungen.
 - Achtung!
 - Die Verbindungskabel sind fest zu verlegen \rightarrow \bigsim 19.
 - Zerstörungsgefahr der Spulenansteuerung! Schließen sie das Spulenstromkabel nur an oder lösen Sie es nur, nachdem die Energieversorgung ausgeschaltet wurde.
- 4. Konfektionieren Sie das Elektrodenkabel und das Spulenstromkabel $\rightarrow \triangleq 35, \rightarrow \triangleq 36$.
- 5. Nehmen Sie die Verdrahtung zwischen Messaufnehmer und Messumformer gemäß elektrischem Anschlussplan vor:
 - \rightarrow \blacksquare 28, \rightarrow \blacksquare 29
 - → Anschlussbild im Schraubdeckel
 - Hinweis

Die Erdung der Kabelschirme des Messaufnehmers Promag H erfolgt über die Zugentlastungsklemmen (siehe auch die Tabelle "Kabelkonfektionierung" → 🖺 36).

- Isolieren Sie Kabelschirme, die nicht angeschlossen werden, damit kein Kurzschluss zu benachbarten Kabelschirmen im Messaufnehmer-Anschlussgehäuse entsteht.
- 6. Messumformer: Schrauben Sie den Deckel (a) auf den Anschlussklemmenraum.
- 7. Messaufnehmer: Montieren Sie den Deckel (b) auf das Anschlussgehäuse.

Verdrahtung Proline Promag 55

Promag S

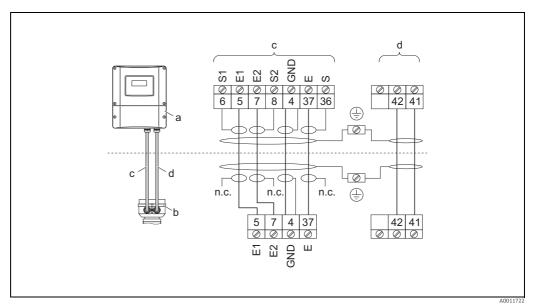


Abb. 28: Anschluss der Getrenntausführung Promag S

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse
- Anschlussgehäusedeckel Messaufnehmer
- Elektrodenkabel
- Spulenstromkabel

n.c. nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme Klemmen-Nr. und Kabelfarben: 6/5 = braun; 7/8 = weiß; 4 = grün; 36/37 = gelb

Promag H

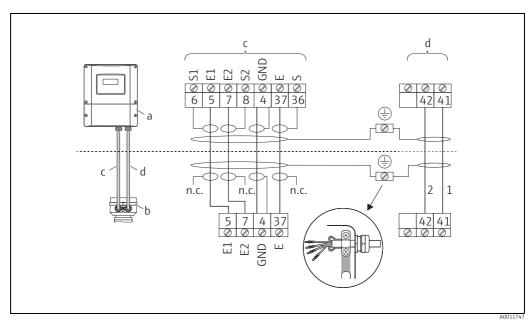


Abb. 29: Anschluss der Getrenntausführung Promag H

- Anschlussklemmenraum Wandaufbaugehäuse Anschlussgehäusedeckel Messaufnehmer
- b
- Elektrodenkabel
- Spulenstromkabel

nicht angeschlossene, isolierte Kabelschirme

Klemmen-Nr. und Kabelfarben: 6/5 = braun; 7/8 = weiß; 4 = grün; 36/37 = gelb

Proline Promag 55 Verdrahtung

Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag S

 $Konfektionieren\ Sie\ Signal-\ und\ Spulenstromkabel\ wie\ nachfolgend\ abgebildet\ (Detail\ A).$


Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B).

(Achtung!

Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:

① = Kabelendhülse rot, Ø 1,0 mm (0,04 in) ② = Kabelendhülse weiß, Ø 0,5 mm (0,02 in) * = Abisolierung nur für Kabel verstärkt

- Elektrodenkabel → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren!
 Mindestabstand = 1 mm / 0,04" (Ausnahme "GND" = grünes Kabel)
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.

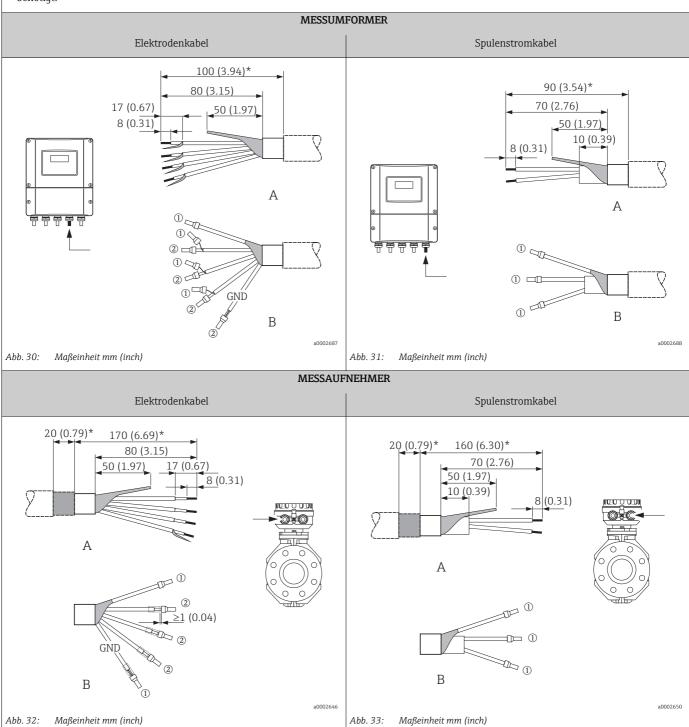

Verdrahtung Proline Promag 55

Kabelkonfektionierung bei der Getrenntausführung Promag H


 $Konfektionieren\ Sie\ Signal-\ und\ Spulenstromkabel\ wie\ nachfolgend\ abgebildet\ (Detail\ A).$

Die feindrähtigen Adern sind mit Aderendhülsen zu versehen (Detail B).

(h) Achtung!

Beachten Sie bei der Konfektionierung unbedingt folgende Punkte:

- Elektrodenkabel → Stellen Sie sicher, dass die Aderendhülsen messaufnehmerseitig die Adernschirme nicht berühren!
 Mindestabstand = 1 mm / 0,04" (Ausnahme "GND" = grünes Kabel)
- Spulenstromkabel → Trennen Sie eine Ader des dreiadrigen Kabels auf Höhe der Aderverstärkung ab; es werden für den Anschluss nur zwei Adern benötigt.
- Messaufnehmerseitig sind beide Kabelschirme ca. 15 mm über den Außenmantel zu stülpen. Über die Zugentlastung wird dadurch eine elektrische Verbindung mit dem Anschlussgehäuse sichergestellt.

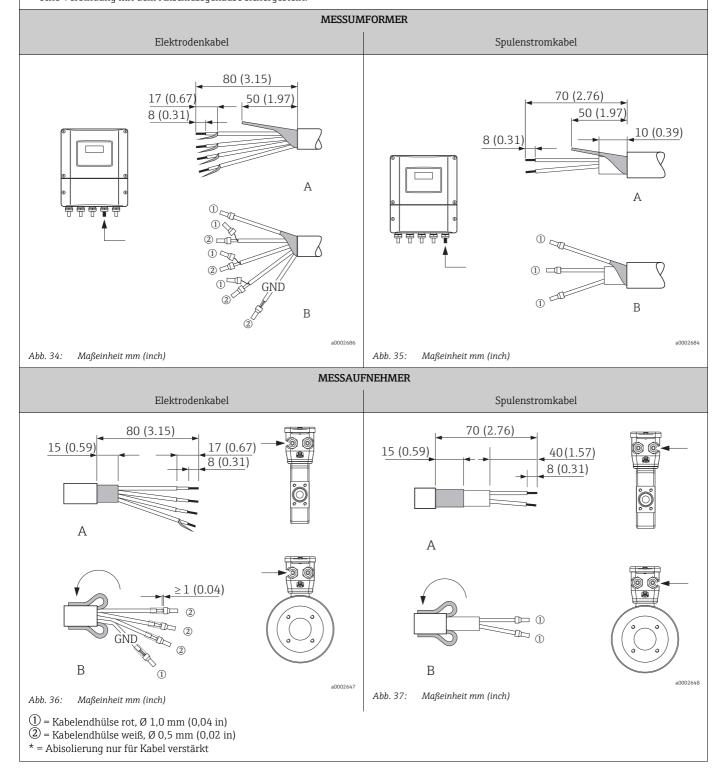

Proline Promag 55 Verdrahtung


4.1.2 Kabelspezifikationen

Spulenstromkabel

- $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$ (18 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9 mm/ 0.35")
- Leiterwiderstand: \leq 37 Ω/km (\leq 0,011 Ω/ft)
- Kapazität Ader/Ader, Schirm geerdet: ≤120 pF/m (≤37 pF/ft)
- Dauerbetriebstemperatur:
 - Kabel nicht fest verlegt: -20...+80 °C (-4...+ 176 °F)
 - Kabel fest verlegt: -40...+80 °C (-40...+ 176 °F)
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm² (14 AWG)

Elektrodenkabel

- $3 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9,5 mm/ 0,37") und einzeln abgeschirmten Adern
- Bei Messstoffüberwachung (MSÜ): $4 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG) PVC-Kabel mit gemeinsamem, geflochtenem Kupferschirm (Ø ~ 9,5 mm/ 0,37") und einzeln abgeschirmten Adern
- Leiterwiderstand: $\leq 50 \Omega/\text{km} (\leq 0.015 \Omega/\text{ft})$
- Kapazität Ader/Schirm: ≤420 pF/m (≤128 pF/ft)
- Dauerbetriebstemperatur:
 - Kabel nicht fest verlegt: -20...+80 °C (-4...+ 176 °F)
 - Kabel fest verlegt: -40...+80 °C (-40...+ 176 °F)
- Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm² (14 AWG)

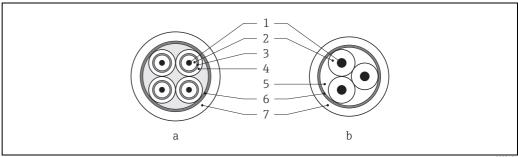

a000319

Abb. 38: Kabelquerschnitt

- a Elektrodenkabel
- b Spulenstromkabel
- 1 Ader
- 2 Aderisolation
- 3 Aderschirm
- 4 Adermantel 5 Aderverstärkung
- 5 Aaerverstarkur 6 Kabelschirm
- 7 Außenmantel

Verstärkte Verbindungskabel

Optional liefert Endress+Hauser auch verstärkte Verbindungskabel mit einem zusätzlichen, metallischen Verstärkungsgeflecht. Solche Kabel empfehlen wir in folgenden Fällen:

- Erdverlegung von Kabeln
- Gefahr von Nagetierfraß
- Geräteeinsatz unter Schutzart IP 68 (NEMA 6P)

Einsatz in elektrisch stark gestörter Umgebung

Die Messeinrichtung erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen gemäß EN 61010-1 und die EMV-Anforderungen gemäß IEC/EN 61326 sowie die NAMUR-Empfehlung NE 21.



Achtung!

Die Erdung des Schirms erfolgt über die dafür vorgesehenen Erdklemmen im Innern der Anschlussgehäuse. Achten Sie darauf, dass die abisolierten und verdrillten Kabelschirmstücke bis zur Erdklemme so kurz wie möglich sind.

Verdrahtung Proline Promag 55

4.2 Anschluss der Messeinheit

4.2.1 Anschluss Messumformer



Warnung!

- Stromschlaggefahr! Schalten Sie die Energieversorgung aus, bevor Sie das Messgerät öffnen. Installieren bzw. verdrahten Sie das Gerät nicht unter Spannung. Ein Nichtbeachten kann zur Zerstörung von Teilen der Elektronik führen.
- Stromschlaggefahr! Verbinden Sie den Schutzleiter mit dem Gehäuse-Erdanschluss, bevor die Energieversorgung angelegt wird (z.B. galvanisch getrennte Energieversorgung SELV oder PELV).
- Vergleichen Sie die Typenschildangaben mit der ortsüblichen Versorgungsspannung und Frequenz. Beachten Sie auch die national gültigen Installationsvorschriften.
- 1. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (f) vom Messumformergehäuse ab.
- 2. Legen Sie das Energieversorgungskabel (a) und das Elektrodenkabel (b) durch die betreffenden Kabeleinführungen.
- 3. Nehmen Sie die Verdrahtung vor:
 - Anschlussplan (Aluminiumgehäuse) → 🗷 39
 - Anschlussplan (Edelstahl-Feldgehäuse) → 🗗 40
 - Anschlussplan (Wandaufbaugehäuse) → 🖸 41
 - Klemmenbelegung → 🖺 40
- 4. Schrauben Sie den Anschlussklemmenraumdeckel (f) wieder auf das Messumformergehäuse.

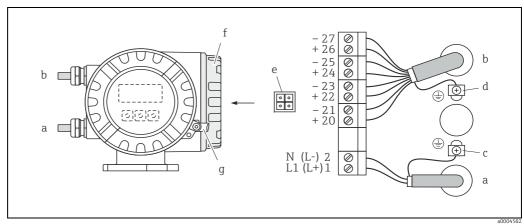


Abb. 39: Anschließen des Messumformers (Aluminium-Feldgehäuse). Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm² (14 AWG)

- a Kabel für Energieversorgung
 - Klemme **Nr. 1**: L1 für AC, L+ für DC
 - Klemme **Nr. 2**: N für AC, L für DC
- b Eingangs-/Ausgangskabel: Klemmen **Nr. 20–27** → 🖺 40
- c Erdungsklemme für Schutzleiter
- d Erdungsklemme für Eingangs-/Ausgangskabel
- e Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
- f Anschlussklemmenraumdeckel
- g Sicherungskralle

Verdrahtung Proline Promag 55

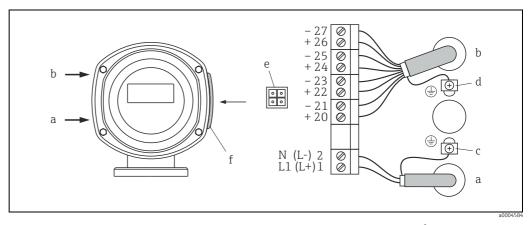


Abb. 40: Anschließen des Messumformers (Edelstahl-Feldgehäuse). Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm² (14 AWG)

- Kabel für Energieversorgung а
 - Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC
- b
- c d
- Riemine Nr. 1: L1 Jur AC, L+ Jur DC Klemme Nr. 2: N für AC, L− für DC Eingangs-/Ausgangskabel: Klemmen Nr. 20−27 → 🗎 40 Erdungsklemme für Schutzleiter Erdungsklemme für Eingangs-/Ausgangskabel Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
- Anschlussklemmenraumdeckel

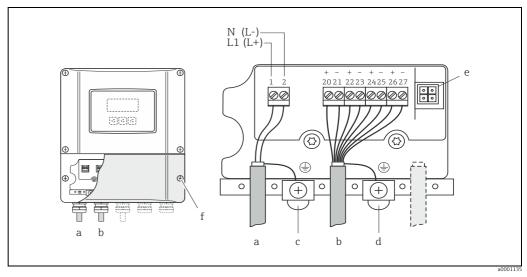


Abb. 41: Anschließen des Messumformers (Wandaufbaugehäuse); Leitungsquerschnitt: max. 2,5 mm² (14 AWG)

- Kabel für Energieversorgung
 - Klemme Nr. 1: L1 für AC, L+ für DC

- d
- Klemme **Nr. 2**: N für AC, L für DC Klemme **Nr. 2**: N für AC, L für DC Eingangs-/Ausgangskabel: Klemmen **Nr. 20−27** → 🖺 40 Erdungsklemme für Schutzleiter Erdungsklemme für Eingangs-/Ausgangskabel Servicestecker für den Anschluss des Serviceinterface FXA193 (Fieldcheck, FieldCare)
- Anschlussklemmenraumdeckel

Verdrahtung Proline Promag 55

4.2.2 Klemmenbelegung

Bestellmerkmal	Bestellmerkmal Klemmen-Nr.			
"Ein- / Ausgang"	20 (+) / 21 (-)	22 (+) / 23 (-)	24 (+) / 25 (-)	26 (+) / 27 (-)
Nicht umrüstbare Kommu	nikationsplatinen (f	feste Belegung)		
A	-	-	Frequenzausgang	Stromausgang HART
В	Relaisausgang 2	Relaisausgang 1	Frequenzausgang	Stromausgang HART
Umrüstbare Kommunikati	onsplatinen			
С	Relaisausgang 2	Relaisausgang 1	Frequenzausgang	Stromausgang HART
D	Statuseingang	Relaisausgang	Frequenzausgang	Stromausgang HART
L	Statuseingang	Relaisausgang 2	Relaisausgang 1	Stromausgang HART
M	Statuseingang	Frequenzausgang 2	Frequenzausgang 1	Stromausgang HART
2	Relaisausgang	Stromausgang 2	Frequenzausgang	Stromausgang 1 HART
3	Stromeingang	Stromausgang 2	Frequenzausgang	Stromausgang HART
4	Stromeingang	Relaisausgang	Frequenzausgang	Stromausgang HART
5	Statuseingang	Stromeingang	Frequenzausgang	Stromausgang HART

Proline Promag 55 Verdrahtung

4.2.3 **Anschluss HART**

Folgende Anschlussvarianten stehen dem Benutzer zur Verfügung:

- Direkter Anschluss an den Messumformer über Anschlussklemmen 26(+) / 27(-)
- Anschluss über den 4...20-mA-Stromkreis




Hinweis!

- Der Messkreis muss eine Bürde von mindestens 250 Ω aufweisen.
- Nehmen Sie nach der Inbetriebnahme folgende Einstellungen vor:
 - Funktion STROMBEREICH → "4-20 mA HART" oder "4-20 mA (25 mA) HART"
 - HART-Schreibschutz ein- oder ausschalten \rightarrow \bigsim 63.
- Beachten Sie für den Anschluss auch die von der HART Communication Foundation herausgegebenen Dokumentationen, speziell HCF LIT 20: "HART, eine technische Übersicht".

Anschluss HART-Handbediengerät

Siehe auch die von der HART Communication Foundation herausgegebene Dokumentation und insbesondere HCF LIT 20: "HART, a technical summary".

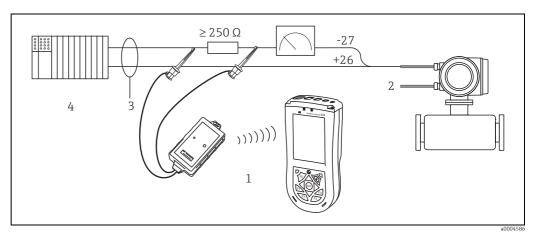

Elektrischer Anschluss des HART-Handbediengerätes Field Xpert SFX100

1 = HART-Handbediengerätes Field Xpert SFX100, 2 = Energieversorgung, 3 = Abschirmung, 4 = Weitere Auswertegeräte oder SPS

Anschluss eines PC mit Bediensoftware

Für den Anschluss eines Personal Computers mit Bediensoftware (z.B. FieldCare) wird ein HART-Modem (z.B. "Commubox FXA195") benötigt.

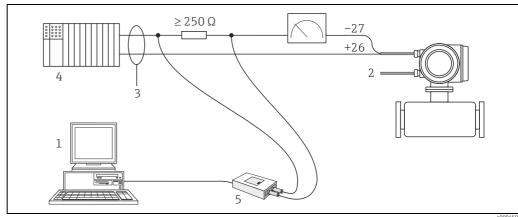


Abb. 43: Elektrischer Anschluss eines PC mit Bedienungs-Software

1 = PC mit Bedienungssoftware, 2 = Energieversorgung, 3 = Abschirmung, 4 = Weitere Auswertegeräte oder SPS mit passivem Eingang, 5 = HART-Modem, z.B. Commubox FXA195

Verdrahtung Proline Promag 55

4.3 Potenzialausgleich



Warnung!

Das Messsystem ist in den Potenzialausgleich mit einzubeziehen.

Eine einwandfreie Messung ist nur dann gewährleistet, wenn Messstoff und Messaufnehmer auf demselben elektrischen Potenzial liegen. Die meisten Promag-Messaufnehmer verfügen über eine standardmäßig eingebaute Bezugselektrode, die den dafür erforderlichen Potenzialausgleich sicher stellt.

Für den Potenzialausgleich sind auch zu berücksichtigen:

- Betriebsinterne Erdungskonzepte
- Einsatzbedingungen wie z.B. Material/Erdung der Rohrleitung etc. (siehe Tabelle)

4.3.1 Potenzialausgleich Promag S

- Bezugselektrode standardmäßig bei Elektrodenmaterial 1.4435 (316L), Alloy C-22, Tantal, Titan Gr. 2, Duplex 1.4462, Wolframkarbid-Beschichtung (bei Elektroden aus 1.4435)
- Bezugselektrode optional bei Elektrodenmaterial Platin
- Bezugselektrode nicht vorhanden bei Messrohren mit Naturgummiauskleidung in Verbindung mit Bürstenelektroden



Achtung!

- Bei Messaufnehmern ohne Bezugselektroden bzw. ohne metallische Prozessanschlüsse ist der Potenzialausgleich wie →

 42 beschriebenen Sonderfällen durchzuführen. Diese speziellen Maßnahmen gelten insbesondere auch dann, wenn eine betriebsübliche Erdung nicht gewährleistet werden kann oder übermäßige Ausgleichsströme zu erwarten sind.
- Messaufnehmer mit Bürstenelektroden besitzen keine Bezugselektrode, daher müssen gegebenenfalls Erdungsscheiben montiert werden um einen ausreichenden Potenzialausgleich zum Messstoff zu gewährleisten. Dies gilt insbesondere bei isolierend ausgekleideten, ungeerdeten Rohrleitungen \rightarrow \cong 42.

4.3.2 Potenzialausgleich Promag H

 Keine Bezugselektrode vorhanden!
 Über den metallischen Prozessanschluss besteht immer eine elektrische Verbindung zum Messstoff.



Achtung!

4.3.3 Anschlussbeispiele zum Potenzialausgleich

Standardfall

Einsatzbedingungen	Potenzialausgleich
Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: • Metallisch, geerdeten Rohrleitung	
Der Potenzialausgleich erfolgt über die Erdungsklemme des Messumformers. Hinweis! Beim Einbau in metallische Rohrleitungen ist es empfehlenswert, die Erdungsklemme des Messumformergehäuses mit der Rohrleitung zu verbinden.	A0011892
	Abb. 44: Über die Erdungsklemme des Messumformers

Proline Promag 55 Verdrahtung

Sonderfälle

Einsatzbedingungen

Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer:

• Metallisch, ungeerdeten Rohrleitung

Diese Anschlussart erfolgt auch wenn:

- Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann
- Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind

Beide Messaufnehmerflansche werden über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) mit dem jeweiligen Rohrleitungsflansch verbunden und geerdet. Das Messumformer- bzw. Messaufnehmeranschlussgehäuse ist über die dafür vorgesehene Erdungsklemme auf Erdpotenzial zu legen.


Die Montage des Erdungskabels ist nennweitenabhängig:

- DN \leq 300 (12"): das Erdungskabel wird mit den Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert.
- DN \geq 350 (14"): Das Erdungskabel wird direkt auf die Transport-Metallhalterung montiert.



Hinweis!

Das für die Flansch-zu-Flansch-Verbindung erforderliche Erdungskabel kann bei Endress+Hauser als Zubehörteil separat bestellt werden.

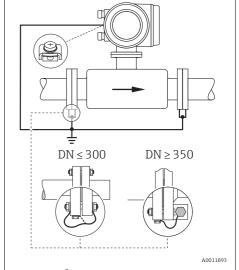


Potenzialausgleich

Abb. 45: Über die Erdungsklemme des Messumformers und den Flanschen der Rohrleitung

Variante mit vormontierten Erdungskabel für DN ≤ 300 (12") (Bestelloption)

Optional können auch Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) geliefert werden, die am Messaufnehmerflansch bereits vormontiert sind. Die Befestigung und elektrische Verbindung solcher Erdungskabel mit der Rohrleitung ist auf unterschiedliche Art möglich:

- Mithilfe einer Schraube auf der Seite des Rohrleitungsflansches (a).
- Mithilfe der Flanschschrauben (b)
- Mithilfe einer um die Rohrleitung montierten Rohr-

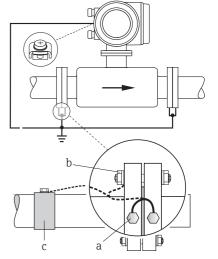

Verbindungs- und Befestigungsmöglich-Abb. 46: keiten für vormontierte Erdungskabel

Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer:

- Kunststoffrohrleitung
- Isolierend ausgekleideten Rohrleitung

Diese Anschlussart erfolgt auch wenn:

- Ein betriebsüblicher Potenzialausgleich nicht gewährleistet werden kann
- Übermäßig hohe Ausgleichsströme zu erwarten sind

Der Potenzialausgleich erfolgt über zusätzliche Erdungsscheiben, welche über ein Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) mit der Erdungsklemme verbunden werden. Für die Montage der Erdungsscheiben ist die dort beiliegende Einbauanleitung zu beachten.

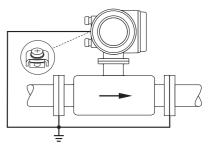


Abb. 47: Über die Erdungsklemme des Messumformers und optional bestellbaren Erdungsscheihen

Verdrahtung Proline Promag 55

Einsatzbedingungen Potenzialausgleich Bei dem Einsatz des Messgeräts in einer: Rohrleitung mit Kathodenschutzeinrichtung Das Messgerät wird potenzialfrei in die Rohrleitung einge-Mit einem Erdungskabel (Kupferdraht, mind. 6 mm² (0,0093 in²)) werden lediglich die beiden Flansche der Rohrleitung verbunden. Dabei wird das Erdungskabel mit Flanschschrauben direkt auf die leitfähige Flanschbeschichtung montiert. Beim Einbau ist auf Folgendes zu achten: • Die einschlägigen Vorschriften für potenzialfreie Instal-Ahh. 48: Potenzialausaleich und Kathodenschutz lationen sind zu beachten. Trenntransformator Energieversorgung • Es darf **keine** elektrisch leitende Verbindung zwischen 2 elektrisch isoliert Rohrleitung und dem Messgerät entstehen. Das Montagematerial muss den jeweiligen Schrauben-Anziehdrehmomenten standhalten.

4.4 Schutzart

Die Geräte erfüllen alle Anforderungen gemäß Schutzart IP 67 (NEMA 4X).

Um nach erfolgter Montage im Feld oder nach einem Servicefall die Schutzart IP 67 (NEMA 4X) zu gewährleisten, müssen folgende Punkte zwingend beachtet werden:

- Die Gehäusedichtungen müssen sauber und unverletzt in die Dichtungsnut eingelegt werden. Gegebenenfalls sind die Dichtungen zu trocknen, zu reinigen oder zu ersetzen.
- Sämtliche Gehäuseschrauben und Schraubdeckel müssen fest angezogen sein.
- Die für den Anschluss verwendeten Kabel müssen den spezifizierten Außendurchmesser aufweisen $\rightarrow \boxminus 102$.
- Kabelverschraubungen fest anziehen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- Kabel vor der Kabeleinführung in einer Schlaufe verlegen ("Wassersack"). Auftretende Feuchtigkeit kann so nicht zur Einführung gelangen. Bauen Sie das Messgerät zudem immer so ein, dass die Kabeleinführungen nicht nach oben gerichtet sind.
- Nicht benutzte Kabeleinführungen sind durch geeignete Blindstopfen zu verschließen.
- Die verwendete Schutztülle darf nicht aus der Kabeleinführung entfernt werden.



Abb. 49: Montagehinweise für Kabeleinführungen



Achtung!

Die Schrauben des Messaufnehmergehäuses dürfen nicht gelöst werden, da sonst die von Endress+Hauser garantierte Schutzart erlischt.



Hinweis!

Der Messaufnehmer Promag S ist optional auch in der Schutzart IP 68 erhältlich (dauernd unter Wasser bis 3 m Tiefe). Der Messumformer wird in diesem Fall getrennt vom Messaufnehmer montiert!

Proline Promag 55 Verdrahtung

4.5 Anschlusskontrolle

Führen Sie nach der elektrischen Installation des Messgerätes folgende Kontrollen durch:

Gerätezustand und -spezifikationen	Hinweise
Sind Messgerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?	-
Elektrischer Anschluss	Hinweise
Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?	→ 🖺 101
Erfüllen die verwendeten Kabel die erforderlichen Spezifikationen?	→ 🗎 37
Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?	-
Ist die Kabeltypenführung einwandfrei getrennt? Ohne Schleifen und Überkreuzungen?	-
Sind Energieversorgungs- und Elektrodenkabel korrekt angeschlossen?	siehe Anschlussschema im Deckel des Anschluss- klemmenraums
Nur Getrenntausführung: Ist der Messaufnehmer mit der passenden Umformerelektronik verbunden?	Überprüfen der Seriennum- mer auf dem Typenschild von Messaufnehmer und verbun- denem Messumformer
Nur Getrenntausführung: Ist das Verbindungskabel zwischen Messaufnehmer und -umformer korrekt angeschlossen?	→ 🖺 33
Sind alle Schraubklemmen gut angezogen?	-
Wurden alle Maßnahmen bezüglich Erdung und Potenzialausgleich korrekt durchgeführt?	→ 🖺 42ff
Sind alle Kabeleinführungen montiert, fest angezogen und dicht? Kabelführung mit "Wassersack"?	→ 🖺 44
Sind alle Gehäusedeckel montiert und fest angezogen?	-

Bedienung 5

5.1 Anzeige- und Bedienelemente

Mit der Vor-Ort-Anzeige können Sie wichtige Kenngrößen direkt an der Messstelle ablesen oder Ihr Gerät über das "Quick Setup" bzw. die Funktionsmatrix konfigurieren. Das Anzeigefeld besteht aus vier Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Teilfüllung Rohr, Bargraph, usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (→ siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

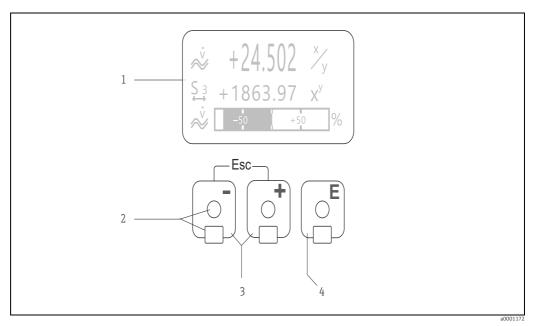


Abb. 50: Anzeige- und Bedienelemente

- Flüssigkristall-Anzeige
 - Auf der beleuchteten, vierzeiligen Flüssigkristall-Anzeige werden Messwerte, Dialogtexte, sowie Stör- und Hinweismeldungen angezeigt. Als HOME-Position (Betriebsmodus) wird die Anzeige während des normalen Messbetriebs bezeichnet.
- Optische Bedienelemente für "Touch Control"
- ±/⊡-Tasten
 - HOME-Position → Direkter Abruf von Summenzählerständen sowie Istwerten der Ein-/Ausgänge

 - Zahlenwerte eingeben, Parameter auswählen
 Auswählen verschiedener Blöcke, Gruppen und Funktionsgruppen innerhalb der Funktionsmatrix
 - Durch das gleichzeitige Betätigen 🖃 🖽 Tasten werden folgende Funktionen ausgelöst:
 - Schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix → HOME-Position

 - Abbrechen der Dateneingabe
- ■-Taste (Enter-Taste)

 - HOME-Position → Einstieg in die Funktionsmatrix
 Abspeichern von eingegebenen Zahlenwerten oder geänderten Einstellungen

5.1.1 Anzeigedarstellung (Betriebsmodus)

Das Anzeigefeld besteht aus insgesamt drei Zeilen, auf denen Messwerte und/oder Statusgrößen (Durchflussrichtung, Bargraph usw.) angezeigt werden. Der Anwender hat die Möglichkeit, die Zuordnung der Anzeigezeilen zu bestimmten Anzeigegrößen beliebig zu ändern und nach seinen Bedürfnissen anzupassen (\rightarrow siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Multiplexbetrieb:

Jeder Zeile können max. zwei verschiedene Anzeigegrößen zugeordnet werden. Diese erscheinen auf der Anzeige wechselweise alle 10 Sekunden.

Fehlermeldungen:

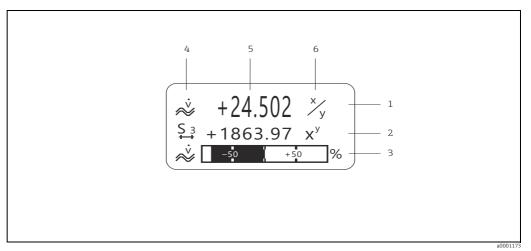


Abb. 51: Anzeigebeispiel für den Betriebsmodus (HOME-Position)

Hauptzeile: Darstellung von Haupt-Messwerten, z.B. Durchfluss

- Zusatzzeile: Darstellung zusätzlicher Mess- bzw. Statusgrößen, z.B. Summenzählerstand
- 3 Informationszeile: Darstellung weiterer Informationen zu den Mess- bzw. Statusgrößen,
- z.B. Bargraph-Darstellung des vom Durchfluss erreichten Endwertes

 Anzeigefeld "Info-Symbole": In diesem Anzeigefeld erscheinen in Form von Symbolen zusätzliche Informationen zu den angezeigten Messwerten. Eine vollständige Übersicht aller Symbole und deren Bedeutung finden Sie auf →

 50
- 5 Anzeigefeld "Messwerte": In diesem Anzeigefeld erscheinen die aktuellen Messwerte
- 6 Anzeigefeld "Maßeinheit": In diesem Anzeigefeld erscheinen die eingestellten Maß-/Zeiteinheiten der aktuellen Messwerte

5.1.2 Anzeigesymbole

Die im linken Anzeigefeld dargestellten Symbole erleichtern dem Anwender vor Ort das Ablesen und Erkennen von Messgrößen, Gerätestatus und Fehlermeldungen.

Anzeigesymbol	Bedeutung	Anzeigesymbol	Bedeutung
	Systemfehler	P	Prozessfehler
S 7	Störmeldung	!	Hinweismeldung
	(mit Auswirkung auf Ausgänge)		(ohne Auswirkung auf Aus-
			gänge)
1n	Stromausgang 1n	P 1n	Impulsausgang 1n
F 1n	Frequenzausgang	S 1n	Status-/Relaisausgang 1n
F.1	C		(bzw. Stauseingang)
Σ 1n	Summenzähler 1n		
PAN	Messmodus: PULSIERENDER DURCHFLUSS	⊢ 1 ⊣	Messmodus: SYMMETRIE (bidirektional)
a0001181	FOLSIERENDER DURCHIFLUSS	a0001182	Zählmodus Summenzähler:
a0001183	Messmodus: STANDARD	a0001184	BILANZ (vorwärts und rück- wärts)
_	Zählmodus Summenzähler:		Zählmodus Summenzähler:
a0001185	vorwärts	a0001186	rückwärts
a0001187	Signaleingang (Strom- bzw. Statuseingang)	~~	Volumenfluss
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	a0001188	
Üн		Ü>	
aŭ#	Ziel Volumenfluss	- A37	Träger Volumenfluss
a0001189		V 754	
80001107		a0001191	
V1/		U27	
/ii	% Ziel Volumenfluss	/i	% Träger Volumenfluss
a0001193		a0001194	
-			
	Massefluss	_m1	Ziel Massefluss
	Masseriuss		Zici iviassciiass
a0001195		a0001196	
rich to		ma z	
ر 1 مارک	Träger Massefluss		% Ziel Massefluss
a0001198		a0001197	
20001170		a0001197	
'''Z/	% Träger Massefluss	0	Messstoffdichte
∠ m	% Trager Masseriuss	2	Messsionaichte
a0001199		a0001200	
_		_	
△C1	Abweichung vom Referenzwert:	_ ∆()2	Abweichung vom Referenzwert:
_	Belag Elektrode 1	-	Belag Elektrode 2
a0006561		a0006562	
	Abweichung vom Referenzwert:		Abweichung vom Referenzwert:
스는1	Elektrodenpotential 1	ΔE2	Elektrodenpotential 2
a0006563	<u>r</u>	a0006564	<u>r</u>
a0000303		40cooous	
الليط	Abweichung vom Referenzwert:	D=	M. agasta ffita wan arratura
	Volumenfluss		Messstofftemperatur
a0006565		a0001207	
			Konfiguration via Fernbedie-
-			nung
I ₁	Stromeingang		Aktive Gerätebedienung über:
IN			HART, z.B. FieldCare, DXR375
a0001209		a0001206	 FOUNDATION Fieldbus
			PROFIBUS
		1 1	Leitfähigkeit
		~	
		a0008380	

5.2 Kurzanleitung zur Funktionsmatrix



Hinweis!

- Beachten Sie unbedingt die allgemeinen Hinweise \rightarrow 🗎 50.
- Funktionsbeschreibungen → Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".
- 1. HOME-Position $\rightarrow \blacksquare \rightarrow$ Einstieg in die Funktionsmatrix.
- 2. \pm / \Box → Block auswählen (z.B. AUSGÄNGE)→ \blacksquare .
- 3. \pm/\Box → Gruppe auswählen (z.B. STROMAUSGANG 1) → \blacksquare .
- 4. \pm / \Box → Funktionsgruppe auswählen (z.B. EINSTELLUNGEN) → \Box .
- Funktion auswählen (z.B. ZEITKONSTANTE) und Parameter ändern/Zahlenwerte eingeben:
 ∃ → Auswahl bzw. Eingabe von Freigabecode, Parametern, Zahlenwerten
 E → Abspeichern der Eingaben
- 6. Verlassen der Funktionsmatrix:
 - 🖆 (Esc) länger als 3 Sekunden betätigen → HOME-Position
 - ☐ (Esc) mehrmals betätigen → schrittweiser Rücksprung zur HOME-Position

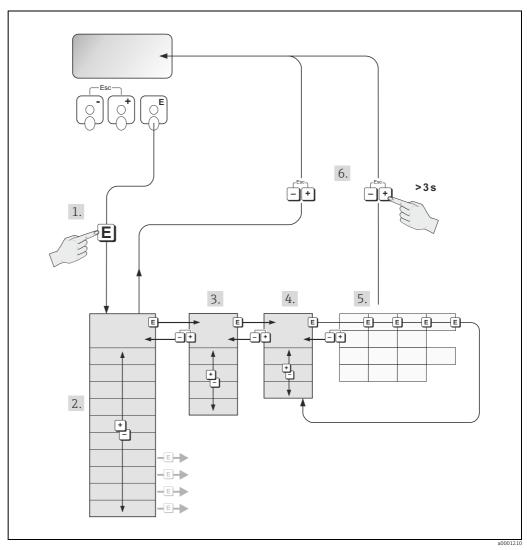


Abb. 52: Funktionen auswählen und konfigurieren (Funktionsmatrix)

5.2.1 Allgemeine Hinweise

Das Quick Setup-Menü ist für die Inbetriebnahme mit den dazu notwendigen Standardeinstellungen ausreichend. Demgegenüber erfordern komplexe Messaufgaben zusätzliche Funktionen, die der Anwender individuell einstellen und auf seine Prozessbedingungen anpassen kann. Die Funktionsmatrix umfasst deshalb eine Vielzahl weiterer Funktionen, die aus Gründen der Übersicht in verschiedenen Menüebenen (Blöcke, Gruppen, Funktionsgruppen) angeordnet sind.

Beachten Sie beim Konfigurieren der Funktionen folgende Hinweise:

- Das Anwählen von Funktionen erfolgt wie beschrieben →

 49.

 Jede Zelle der Funktionsmatrix ist auf der Anzeige durch einen entsprechenden Zahlenoder Buchstabencode gekennzeichnet.
- Gewisse Funktionen können ausgeschaltet werden (AUS). Dies hat zur Folge, dass dazugehörige Funktionen in anderen Funktionsgruppen nicht mehr auf der Anzeige erscheinen.
- In bestimmten Funktionen erscheint nach der Dateneingabe eine Sicherheitsabfrage. Mit ± / □ "SICHER [JA]" wählen und nochmals mit © bestätigen. Die Einstellung ist nun definitiv abgespeichert bzw. eine Funktion wird gestartet.
- Falls die Tasten während 5 Minuten nicht betätigt werden, erfolgt ein automatischer Rücksprung zur HOME-Position.
- Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird der Programmiermodus automatisch gesperrt, falls Sie die Bedientasten während 60 Sekunden nicht mehr betätigen.



Achtung!

Eine ausführliche Beschreibung aller Funktionen sowie eine Detailübersicht der Funktionsmatrix finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen", das ein separater Bestandteil dieser Betriebsanleitung ist!



Hinweis

- Während der Dateneingabe misst der Messumformer weiter, d.h. die aktuellen Messwerte werden über die Signalausgänge normal ausgegeben.
- Bei Ausfall der Energieversorgung bleiben alle eingestellten und parametrierten Werte sicher im EEPROM gespeichert.

5.2.2 Programmiermodus freigeben

Die Funktionsmatrix kann gesperrt werden. Ein unbeabsichtigtes Ändern von Gerätefunktionen, Zahlenwerten oder Werkeinstellungen ist dadurch nicht mehr möglich. Erst nach der Eingabe eines Zahlencodes (Werkeinstellung = 55) können Einstellungen wieder geändert werden. Das Verwenden einer persönlichen, frei wählbaren Codezahl schließt den Zugriff auf Daten durch unbefugte Personen aus (→ Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").

Beachten Sie bei der Code-Eingabe folgende Punkte:

- Ist die Programmierung gesperrt und werden in einer beliebigen Funktion die 🛨 / 🖃 Tasten betätigt, erscheint auf der Anzeige automatisch eine Aufforderung zur Code-Eingabe.
- Wird als Kundencode "0" eingegeben, so ist die Programmierung immer freigegeben!
- Falls Sie den persönlichen Code nicht mehr greifbar haben, kann Ihnen Ihre Endress+Hauser-Serviceorganisation weiterhelfen.



Achtung!

Das Abändern bestimmter Parameter, z.B. sämtliche Messaufnehmer-Kenndaten, beeinflusst zahlreiche Funktionen der gesamten Messeinrichtung und vor allem auch die Messgenauigkeit! Solche Parameter dürfen im Normalfall nicht verändert werden und sind deshalb durch einen speziellen, nur der Endress+Hauser-Serviceorganisation bekannten Service-Code geschützt. Setzen Sie sich bei Fragen bitte zuerst mit Endress+Hauser in Verbindung.

5.2.3 Programmiermodus sperren

Nach einem Rücksprung in die HOME-Position wird die Programmierung nach 60 Sekunden wieder gesperrt, falls Sie die Bedienelemente nicht mehr betätigen. Die Programmierung kann auch gesperrt werden, indem Sie in der Funktion CODE-EINGABE eine beliebige Zahl (außer dem Kundencode) eingeben.


5.3 Fehlermeldungen

5.3.1 **Fehlerart**

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Liegen mehrere System- oder Prozessfehler vor, so wird immer derjenige mit der höchsten Priorität angezeigt!

Das Messsystem unterscheidet grundsätzlich zwei Fehlerarten:

- Systemfehler: Diese Gruppe umfasst alle Gerätefehler, z.B. Kommunikationsfehler, Hardwarefehler usw. $\rightarrow \blacksquare$ 85
- Prozessfehler: Diese Gruppe umfasst alle Applikationsfehler, z.B. Messstoff inhomogen usw. → 🖺 89

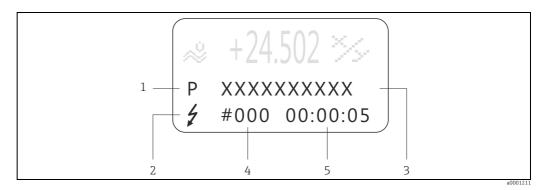

Anzeige von Fehlermeldungen (Beispiel) Abb. 53:

- Fehlerart: P = Prozessfehler, S = SystemfehlerFehlermeldungstyp: Z = St"ormeldung, z = Hinter St= Störmeldung, ! = Hinweismeldung
- 3 Fehlerbezeichnung
- Fehlernummer
- Dauer des zuletzt aufgetretenen Fehlers (Stunden : Minuten : Sekunden)

5.3.2 Fehlermeldungstypen

Der Anwender hat die Möglichkeit, System- und Prozessfehler unterschiedlich zu gewichten, indem er diese entweder als **Stör-** oder **Hinweismeldung** definiert. Diese Festlegung erfolgt über die Funktionsmatrix (s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"). Schwerwiegende Systemfehler, z.B. Elektronikmoduldefekte, werden vom Messgerät immer als "Störmeldung" erkannt und angezeigt!

Hinweismeldung (!)

- Anzeige → Ausrufezeichen (!), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler).
- Der betreffende Fehler hat keine Auswirkungen auf die Ausgänge des Messgerätes.

Störmeldung (5)

- Anzeige \rightarrow Blitzsymbol ($\frac{1}{2}$), Fehlerart (S: Systemfehler, P: Prozessfehler)
- Der betreffende Fehler wirkt sich unmittelbar auf die Ausgänge aus. Das Fehlerverhalten der Ausgänge kann über entsprechende Funktionen in der Funktionsmatrix festgelegt werden $\rightarrow \triangle$ 91.



Hinweis!

- Fehlerzustände können über die Relaisausgänge ausgegeben werden.
- Wenn eine Fehlermeldung ansteht, kann ein oberer oder unterer Ausfallsignalpegel gemäß NAMUR NE 43 über den Stromausgang ausgegeben werden.

5.3.3 Bestätigen von Fehlermeldungen

Aus Gründen der Anlage- und Prozesssicherheit kann das Messgerät so konfiguriert werden, dass angezeigte Störmeldungen (7) nicht nur behoben, sondern vor Ort durch Betätigen von \square auch bestätigt werden müssen. Erst dann verschwinden Fehlermeldungen wieder von der Anzeige!

Das Ein- oder Ausschalten dieser Option erfolgt über die Funktion QUITTIERUNG STÖR-MELDUNGEN (s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").



Hinweis!

- Störmeldungen (½) können auch über den Statuseingang zurückgesetzt und bestätigt werden
- Hinweismeldungen (!) müssen nicht bestätigt werden. Sie erscheinen jedoch solange auf der Anzeige, bis die Fehlerursache behoben ist.

5.4 Kommunikation

Das HART-Protokoll ermöglicht für Konfigurations- und Diagnosezwecke die Übermittlung von Mess- und Gerätedaten zwischen dem HART-Master und dem betreffenden Feldgerät. HART-Master wie z.B. das Handbediengerät oder PC-basierte Bedienprogramme (z.B. Field-Care) benötigen Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions), mit deren Hilfe ein Zugriff auf alle Informationen in einem HART-Gerät möglich ist. Die Übertragung solcher Informationen erfolgt ausschließlich über sog. "Kommandos". Drei Kommandoklassen werden unterschieden:

Drei Kommandoklassen werden unterschieden:

- Universelle Kommandos (Universal Commands)
 Universelle Kommandos werden von allen HART-Geräten unterstützt und verwendet.
 Damit verbunden sind z.B. folgende Funktionalitäten:
 - Erkennen von HART-Geräten
 - Ablesen digitaler Messwerte (Volumenfluss, Summenzähler, usw.)
- Allgemeine Kommandos (Common Practice Commands):
 Die allgemeinen Kommandos bieten Funktionen an, die von vielen, aber nicht von allen Feldgeräten unterstützt bzw. ausgeführt werden können.
- Gerätespezifische Kommandos (Device-specific Commands):
 Diese Kommandos erlauben den Zugriff auf gerätespezifische Funktionen, die nicht
 HART-standardisiert sind. Solche Kommandos greifen u.a. auf individuelle Feld geräteinformationen zu wie z.B. Leer-/Vollrohrabgleichswerte, Schleichmengeneinstel lungen usw.



Hinweis!

Das Messgerät verfügt über alle drei Kommandoklassen.

5.4.1 Bedienmöglichkeiten

Für die vollumfängliche Bedienung des Messgerätes, inkl. gerätespezifischer Kommandos, stehen dem Anwender Gerätebeschreibungsdateien (DD = Device Descriptions) für folgende Bedienhilfen und Bedienprogramme zur Verfügung:



Hinweis!

- Das HART-Protokoll erfordert in der Funktion STROMBEREICH (Stromausgang 1) die Einstellung "4...20 mA HART" oder "4-20 mA (25 mA) HART".

Field Xpert HART Communicator

Das Anwählen der Gerätefunktionen erfolgt beim "HART-Communicator" über verschiedene Menüebenen sowie mit Hilfe einer speziellen HART-Funktionsmatrix.

Weitergehende Informationen zum HART-Handbediengerät finden Sie in der betreffenden Betriebsanleitung, die sich in der Transporttasche zum Gerät befindet.

Bedienprogramm "FieldCare"

FieldCare ist Endress+Hauser's FDT basierendes Anlagen-Asset-Management-Tool und ermöglicht die Konfiguration und Diagnose von intelligenten Feldgeräten. Durch Nutzung von Zustandinformationen verfügen Sie zusätzlich über ein einfaches aber effektives Tool zur Überwachung der Geräte. Der Zugriff auf die Proline Durchfluss-Messgeräte erfolgt über eine Serviceschnittstelle bzw. über das Serviceinterface FXA193.

Bedienprogramm "SIMATIC PDM" (Siemens)

SIMATIC PDM ist ein einheitliches herstellerunabhängiges Werkzeug zur Bedienung, Einstellung, Wartung und Diagnose von intelligenten Feldgeräten.

Bedienprogramm "AMS" (Emerson Process Management)

AMS (Asset Management Solutions): Programm für Bedienen und Konfigurieren der Geräte.

5.4.2 Aktuelle Gerätebeschreibungsdateien

In folgender Tabelle wird die passende Gerätebeschreibungsdatei, für das jeweilige Bedientool, sowie die Bezugsquelle ersichtlich.

HART-Protokoll:

Gültig für Software	1.02.XX	→ Funktion "Gerätesoftware" (8100)
Gerätedaten HART		
Hersteller ID:	11_{hex} (ENDRESS+HAUSER)	→ Funktion "Hersteller ID" (6040)
Geräte ID:	44 _{hex}	\rightarrow Funktion "Geräte ID" (6041)
Versionsdaten HART	Device Revision 3/ DD Revision 1	
Softwarefreigabe	06.2009	
Bedienprogramm	Bezugsquellen der Gerätebeschr	reibungen
Handbediengerät Field Xpert SFX100	Updatefunktion von Handbediengerät verwenden	
FieldCare / DTM	■ www.endress.com → Download	
	 CD-ROM (Endress+Hauser Best 	rellnummer 56004088)
	 DVD (Endress+Hauser Bestelln) 	ummer 70100690)
AMS	www.endress.com → Download	
SIMATIC PDM	www.endress.com → Download	

Test- und Simulationsgerät	Bezugsquellen der Gerätebeschreibungen	
Fieldcheck	Update über FieldCare mit dem Flow Device FXA193/291 DTM im Fieldflash	
	Module	

5.4.3 Gerätevariablen und Prozessgrößen

Gerätevariablen:

Folgende Gerätevariablen sind über das HART-Protokoll verfügbar:

Kennung (dezimal)	Gerätevariable
0	OFF (nicht belegt)
1	Volumenfluss
2	Massefluss
3	Leitfähigkeit
12	Ziel Massefluss
13	% Ziel Massefluss
14	Ziel Volumenfluss
15	% Ziel Volumenfluss
17	Träger Massefluss
18	% Träger Massefluss
19	Träger Volumenfluss
20	% Träger Volumenfluss
88	Abweichung Belag 1
89	Abweichung Belag 2
90	Abweichung Elektrodenpotenzial
91	Abweichung Elektrodenpotenzial 2
92	Abweichung Volumenfluss
250	Summenzähler 1
251	Summenzähler 2
252	Summenzähler 3

Prozessgrößen:

Die Prozessgrößen sind werkseitig folgenden Gerätevariablen zugeordnet:

- Sekundäre Prozessgröße (SV) → Summenzähler 1
- Dritte Prozessgröße (TV) \rightarrow Massefluss
- Vierte Prozessgröße (FV) → nicht belegt



Hinweis!

5.4.4 Universelle/Allgemeine HART-Kommandos

	nando-Nr. -Kommando / Zugriffsart	Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)
	Universelle Kommandos ("Universal Commands")		
0	Eindeutige Geräteidentifizierung	Keine	Die Geräteidentifizierung liefert Informationen über
	lesen Zugriffsart = Lesen		Gerät und Hersteller; sie ist nicht veränderbar. Die Antwort besteht aus einer 12-Byte-Gerätekennung: Byte 0: fester Wert 254 Byte 1: Hersteller-Kennung, 17 = E+H Byte 2: Kennung Gerätetyp, z.B. 44 = Promag 55 Byte 3: Anzahl der Präambeln Byte 4: RevNr. Universelle Kommandos Byte 5: RevNr. Gerätespez. Kommandos Byte 6: Software-Revision Byte 7: Hardware-Revision Byte 8: zusätzliche Geräteinformationen Byte 9-11: Geräteidentifikation
1	Primäre Prozessgröße lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0: HART-Einheitenkennung der primären Prozessgröße Byte 1-4: Primäre Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 festgelegt werden. Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.
2	Primäre Prozessgröße als Strom in mA und Prozentwert des ein- gestellten Messbereichs lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0-3: aktueller Strom der primären Prozessgröße in mA Byte 4-7: Prozentwert des eingestellten Messbereichs Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 festgelegt werden.
3	Primäre Prozessgröße als Strom in mA und vier (über Kommando 51 vordefinierte) dynamische Prozessgrößen lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	Als Antwort folgen 24 Byte: Byte 0-3: Strom der primären Prozessgröße in mA Byte 4: HART-Einheitenkennung der primären Prozessgröße Byte 5-8: Primäre Prozessgröße Byte 9: HART-Einheitenkennung der sekundären Prozessgröße Byte 10-13: Sekundäre Prozessgröße Byte 14: HART-Einheitenkennung der dritten Prozessgröße Byte 15-18: Dritte Prozessgröße Byte 15: HART-Einheitenkennung der vierten Prozessgröße Byte 20-23: Vierte Prozessgröße Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Sekundäre Prozessgröße = Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße = Massefluss Vierte Prozessgröße = OFF (nicht belegt) Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 festgelegt werden. Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	
6	HART-Kurzadresse setzen Zugriffsart = Schreiben	Byte 0: gewünschte Adresse (015) Werkeinstellung: 0 Hinweis! Bei einer Adresse >0 (Multidrop-Betrieb) wird der Stromausgang der primären Prozessgröße fest auf 4 mA gestellt.	Byte 0: aktive Adresse	
11	Eindeutige Geräteidentifizierung anhand der Messstellenbezeich- nung (TAG) lesen Zugriffsart = Lesen	Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG)	Die Geräteidentifizierung liefert Informationen über Gerät und Hersteller; sie ist nicht veränderbar. Die Antwort besteht aus einer 12-Byte-Gerätekennung, falls die angegebene Messstellenbezeichnung (TAG) mit der im Gerät gespeicherten übereinstimmt: Byte 0: fester Wert 254 Byte 1: Hersteller-Kennung, 17 = E+H Byte 2: Kennung Gerätetyp, 44 = Promag 55 Byte 3: Anzahl der Präambeln Byte 4: RevNr. Universelle Kommandos Byte 5: RevNr. Gerätespez. Kommandos Byte 6: Software-Revision Byte 7: Hardware-Revision Byte 8: zusätzliche Geräteinformationen Byte 9-11: Geräteidentifikation	
12	Anwender-Nachricht (Message) lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	Byte 0-24: Anwender-Nachricht (Message) Hinweis! Die Anwender-Nachricht kann über Kommando 17 geschrieben werden.	
13	Messstellenbezeichnug (TAG), Beschreibung (TAG-Description) und Datum lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum Hinweis! Messstellenbezeichnung (TAG), Beschreibung (TAG-Description) und Datum können über Kommando 18 geschrieben werden. 	
14	Sensorinformation zur primären Prozessgröße lesen	Keine	 Byte 0-2: Seriennummer des Sensors Byte 3: HART-Einheitenkennnung der Sensorgrenzen und des Messbereichs der primären Prozessgröße Byte 4-7: obere Sensorgrenze Byte 8-11: untere Sensorgrenze Byte 12-15: minimaler Span Hinweis! Die Angaben beziehen sich auf die primäre Prozessgröße (= Volumenfluss). Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. 	
15	Ausgangsinformationen der primären Prozessgröße lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	 Byte 0: Alarmauswahlkennung Byte 1: Kennung für Übertragungsfunktion Byte 2: HART-Einheitenkennung für den eingestellten Messbereich der primären Prozessgröße Byte 3-6: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 7-10: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Byte 11-14: Dämpfungskonstante in [s] Byte 15: Kennung für den Schreibschutz Byte 16: Kennung OEM-Händler, 17 = E+H 	
			 Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 festgelegt werden. Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt. 	

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	
16	Fertigungsnummer des Gerätes lesen Zugriffsart = Lesen	Keine	Byte 0-2: Fertigungsnummer	
17	Anwender-Nachricht (Message) schreiben Zugriff = Schreiben	Unter diesem Parameter kann ein beliebiger, 32 Zeichen langer Text im Gerät gespeichert werden: Byte 0-23: gewünschte Anwender-Nachricht (Message)	Zeigt die aktuelle Anwender-Nachricht im Gerät an: Byte 0-23: aktuelle Anwendernachricht (Message) im Gerät	
18	Messstellenbezeichnung (TAG), Beschreibung (TAG-Description) und Datum schreiben Zugriff = Schreiben	Unter diesem Parameter kann eine 8-stellige Mess- stellenbezeichnung (TAG), eine 16-stellige Beschrei- bung (TAG-Description) und ein Datum abgelegt werden: Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum	Zeigt die aktuellen Informationen im Gerät an: Byte 0-5: Messstellenbezeichnung (TAG) Byte 6-17: Beschreibung (TAG-Description) Byte 18-20: Datum	
Allger	neine Kommandos ("Common Pra	ctice Commands")		
34	Dämpfungskonstante für primäre Prozessgröße schreiben Zugriff = Schreiben	Byte 0-3: Dämpfungskonstante der primären Prozessgröße in Sekunden Werkeinstellung:	Zeigt die aktuelle Dämpfungskonstante im Gerät an: Byte 0-3: Dämpfungskonstante in Sekunden	
		Primäre Prozessgröße = Volumenfluss		
35	Messbereich der primären Prozessgröße schreiben Zugriff = Schreiben	Schreiben des gewünschten Messbereichs: Byte 0: HART-Einheitenkennung für die primäre Prozessgröße Byte 1-4: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 5-8: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann über Kommando 51 festgelegt werden. Falls die HART-Einheitenkennung nicht zur Prozessgröße passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter.	Als Antwort wird der aktuell eingestellte Messbereich angezeigt: Byte 0: HART-Einheitenkennung für den eingestellten Messbereich der primären Prozessgröße Byte 1-4: Messbereichsende, Wert für 20 mA Byte 5-8: Messbereichsanfang, Wert für 4 mA Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.	
38	Rücksetzen des Gerätestatus "Parametrieränderung" (Configuration changed) Zugriff = Schreiben	Keine	Keine	
40	Ausgangsstrom der primären Prozessgröße simulieren Zugriff = Schreiben	Simulation des gewünschten Ausgangsstromes der primären Prozessgröße. Beim Eingabewert 0 wird der Simulationsmode verlassen: Byte 0-3: Ausgangsstrom in mA Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße kann mit Kommando 51 festgelegt werden.	Als Antwort wird der aktuelle Ausgangsstrom der primären Prozessgröße angezeigt: Byte 0-3: Ausgangsstrom in mA	
42	Geräte-Reset durchführen	Keine	Keine	
44	Zugriff = Schreiben Einheit der primären Prozess- größe schreiben Zugriff = Schreiben	Festlegen der Einheit der primären Prozessgröße. Nur zur Prozessgröße passende Einheiten werden vom Gerät übernommen: Byte 0: HART-Einheitenkennung Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße = Volumenfluss Hinweis! Falls die geschriebene HART-Einheitenkennung nicht zur Prozessgröße passt, so arbeitet das Gerät mit der zuletzt gültigen Einheit weiter. Wird die Einheit der primären Prozessgröße verändert, so hat dies keine Auswirkung auf die Systemeinheiten.	Als Antwort wird der aktuelle Einheitencode der primären Prozessgröße angezeigt: Byte 0: HART-Einheitenkennung Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.	

Kommando-Nr. HART-Kommando / Zugriffsart		Kommando-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	Antwort-Daten (Zahlenangaben in dezimaler Darstellung)	
48	Erweiterten Gerätestatus lesen Zugriff = Lesen	Keine	Als Antwort folgt der aktuelle Gerätestatus in der erweiterten Darstellung: Codierung: siehe Tabelle → 🖺 59	
50	Zuordnung der Gerätevariablen zu den vier Prozessgrößen lesen Zugriff = Lesen	Keine	 Anzeige der aktuellen Variablenbelegung der Prozessgrößen: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße 	
			 Werkeinstellung: Primäre Prozessgröße: Kennung 1 für Volumenfluss Sekundäre Prozessgröße: Kennung 250 für Summenzähler 1 Dritte Prozessgröße: Kennung 2 für Massefluss Vierte Prozessgröße: Kennung 0 für OFF (nicht belegt) Hinweis! Die Zuordnung der Gerätevariablen zur Prozessgröße 	
Г1	7	Festlegung der Gerätevariablen zu den vier	kann mit Kommando 51 festgelegt werden. Als Antwort wird die aktuelle Variablenbelegung der	
51	Zuordnungen der Gerätevariablen zu den vier Prozessgrößen schreiben Zugriff = Schreiben	Prozessgrößen: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße	Prozessgrößen angezeigt: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung zu primärer Prozessgröße Byte 1: Gerätevariablen-Kennung zu sekundärer Prozessgröße Byte 2: Gerätevariablen-Kennung zu dritter Prozessgröße Byte 3: Gerätevariablen-Kennung zu vierter Prozessgröße	
		 Kennung der unterstützten Gerätevariablen: Siehe Angaben →		
53	Einheit der Gerätevariablen schreiben Zugriff = Schreiben	Mit diesem Kommando wird die Einheit der angegebenen Gerätevariablen festgelegt, wobei nur zur Gerätevariable passende Einheiten übernommen werden: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung Byte 1: HART-Einheitenkennung	Als Antwort wird die aktuelle Einheit der Gerätevariablen im Gerät angezeigt: Byte 0: Gerätevariablen-Kennung Byte 1: HART-Einheitenkennung Hinweis! Herstellerspezifische Einheiten werden über die	
		 Kennung der unterstützten Gerätevariablen: Siehe Angaben →	HART-Einheitenkennung "240" dargestellt.	
59	Anzahl der Präambeln in Tele- gramm-Antworten festlegen Zugriff = Schreiben	Mit diesem Parameter wird die Anzahl der Präambeln festgelegt, die in Telegramm-Antworten eingefügt werden: Byte 0: Anzahl der Präamblen (220)	Als Antwort wird die aktuelle Anzahl der Präambeln im Antworttelegramm angezeigt: Byte 0: Anzahl der Präamblen	

5.4.5 Gerätestatus/Fehlermeldungen

Über Kommando "48" kann der erweiterte Gerätestatus, in diesem Falle aktuelle Fehlermeldungen, ausgelesen werden. Das Kommando liefert Informationen, die bitweise codiert sind (siehe nachfolgende Tabelle).



Hinweis!

Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers → 🖺 84	
0-0	001	Schwerwiegender Gerätefehler	
0-1	011	Fehlerhaftes Messverstärker-EEPROM	
0-2	012	Fehler beim Zugriff auf Daten des Messverstärker-EEPROM	
0-3	Nicht belegt	-	
0-4	Nicht belegt	-	
0-5	Nicht belegt	-	
0-6	Nicht belegt	-	
0-7	Nicht belegt	-	
1-0	Nicht belegt	-	
1-1	031	S-DAT: defekt oder fehlend	
1-2	032	S-DAT: Fehler beim Zugriff auf gespeicherte Werte	
1-3	041	T-DAT: defekt oder fehlend	
1-4	042	T-DAT: Fehler beim Zugriff auf gespeicherte Werte	
1-5	Nicht belegt	-	
1-6	Nicht belegt	-	
1-7	Nicht belegt	-	
2-0	Nicht belegt	-	
2-1	Nnicht belegt	-	
2-2	Nicht belegt	-	
2-3	Nnicht belegt	-	
2-4	Nicht belegt	-	
2-5	Nicht belegt	-	
2-6	Nicht belegt	-	
2-7	Nicht belegt	-	
3-0	Nicht belegt	-	
3-1	Nicht belegt	-	
3-2	Nicht belegt	-	
3-3	111	Prüfsummenfehler beim Summenzähler	
3-4	121	I/O-Platine und Messverstärker sind nicht kompatibel	
3-5	Nicht belegt	-	
3-6	205	T-DAT: Upload von Daten fehlgeschlagen	
3-7	206	T-DAT: Download von Daten fehlgeschlagen	
4-0	Nicht belegt	-	
4-1	Nicht belegt	-	
4-2	Nicht belegt	-	
4-3	251	Interner Kommunikationsfehler auf der Messverstärkerplatine	
4-4	261	Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/O-Platine	

1 5 Twent belege	-	
	_	
4-7 Nicht belegt		
	-	
5-0 321	Spulenstrom des Messaufnehmers ist außerhalb der Toleranz.	
5-1 840	Die gemessene Abweichung der Abklingzeitkonstante an der Messelektrode 1 hat den Grenzwert überschritten.	
5-2 841	Die gemessene Abweichung der Abklingzeitkonstante an der Messelektrode 2 hat den Grenzwert überschritten.	
5-3 Nicht belegt	-	
5-4 Nicht belegt	-	
5-5 Nicht belegt	-	
5-6 845	Die Belagsdetektion konnte nicht erfolgreich durchgeführt werden.	
5-7 339		
	Stromspeicher: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem	
6-1 341	Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausge-	
6-2 342	geben werden.	
6-3 343		
	Frequenzspeicher: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem	
6-5 345	Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben werden.	
6-6 346		
6-7 347		
7.0	Pulsspeicher: Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem	
7-1 349	Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausge-	
7-2 350	geben werden.	
7-3 351		
7-4 352	Stromausgang:	
	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	
7-6 354		
7-7 355		
8-0 356	Frequenzausgang:	
	Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	
8-2 358		
8-3 359		
8-4 360	Impulsausgang:	
	Die Impulsausgangsfrequenz liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	
8-6 362		
8-7 Nicht belegt	-	
9-0 Nicht belegt	-	
9-1 Nicht belegt	-	
9-2 Nicht belegt	-	
9-3 Nicht belegt	-	
9-4 Nicht belegt	-	
9-5 Nicht belegt	-	
9-6 Nicht belegt		

10-0	Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers → 🖺 84
10-1	9-7	Nicht belegt	-
10-2 Nicht belegt -	10-0	Nicht belegt	-
10-2 Nicht belegt - 10-3 Nicht belegt - 10-4 Nicht belegt - 10-5 Nicht belegt - 10-6 Nicht belegt - 10-7 401 Messrohr teilgefüllt oder leer 11-0 846 Die gemessene Abweichung der Rauschzahl hat den Grenzwert überschritten 11-1 Nicht belegt - 11-2 461 MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist. 11-3 Nicht belegt - 11-4 463 Die MSÜ-Abgleichwerte für volles oder leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft. 11-5 Nicht belegt - 11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 13-0	10-1	Nicht belegt	-
10-3	10-2	_	-
10-4	10-3	_	-
10-5 Nicht belegt - 10-6 Nicht belegt - 10-7 401 Messrohr teilgefüllt oder leer 11-0 846 Die gemessene Abweichung der Rauschzahl hat den Grenzwert überschritten 11-1 Nicht belegt - 11-2 461 MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist. 11-3 Nicht belegt - 11-4 463 Die MSÜ-Abgleichwerte für volles oder leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft. 11-5 Nicht belegt - 11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-4 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht b	10-4	_	-
10-6 Nicht belegt - 10-7 401 Messrohr teilgefüllt oder leer 11-0 846 Die gemessene Abweichung der Rauschzahl hat den Grenzwert überschritten 11-1 Nicht belegt - 11-2 461 MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist. 11-3 Nicht belegt - 11-4 463 Die MSÜ-Abgleichwerte für volles oder leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft. 11-5 Nicht belegt - 11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-4 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht b	10-5	_	_
10-7	10-6		_
11-0 846 Die gemessene Abweichung der Rauschzahl hat den Grenzwert überschritten 11-1 Nicht belegt - 11-2 461 MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist. 11-3 Nicht belegt - 11-4 463 Die MSÜ-Abgleichwerte für volles oder leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft. 11-5 Nicht belegt - 11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-4 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 12-7 501 Neue Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht belegt - 13-3 Nicht belegt - 13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt - Nicht		_	Messrohr teilgefüllt oder leer
11-1			-
11-2 461 MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist. 11-3 Nicht belegt - 11-4 463 Die MSÜ-Abgleichwerte für volles oder leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft. 11-5 Nicht belegt - 11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-4 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 12-7 501 Neue Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht belegt - 13-3 Nicht belegt - 13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt - Nic			
11-3 Nicht belegt - 11-4 463 Die MSÜ-Abgleichwerte für volles oder leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft. 11-5 Nicht belegt - 11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-4 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 12-7 501 Neu Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht belegt - 13-3 Nicht belegt - 13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -		_	MSÜ-Abaleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist
11-4			
Ierhaft. Ierhaft.		_	
11-6 Nicht belegt - 11-7 Nicht belegt - 12-0 Nicht belegt - 12-1 Nicht belegt - 12-2 Nicht belegt - 12-3 Nicht belegt - 12-4 Nicht belegt - 12-5 Nicht belegt - 12-6 Nicht belegt - 12-7 501 Neue Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht belegt - 13-3 Nicht belegt - 13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt -	11 1	103	
11-7	11-5	Nicht belegt	-
12-0 Nicht belegt -	11-6	Nicht belegt	-
12-1	11-7	Nicht belegt	-
12-2	12-0	Nicht belegt	-
12-3 Nicht belegt -	12-1	Nicht belegt	-
12-4	12-2	Nicht belegt	-
12-5 Nicht belegt -	12-3	Nicht belegt	-
12-6 Nicht belegt – 12-7 501 Neue Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt – 13-2 Nicht belegt – 13-3 Nicht belegt – 13-4 Nicht belegt – 13-5 Nicht belegt – 13-6 Nicht belegt – 13-7 Nicht belegt – 13-7 Nicht belegt – 14-0 Nicht belegt – 14-1 Nicht belegt – 14-2 Nicht belegt – 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt – 14-5 Nicht belegt –	12-4	Nicht belegt	-
Neue Messverstärker-Softwareversion wird geladen. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht belegt - 13-3 Nicht belegt - 13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	12-5	Nicht belegt	-
ren Befehle möglich. 13-0 502 Up-/Download von Gerätedaten aktiv. Momentan keine anderen Befehle möglich. 13-1 Nicht belegt - 13-2 Nicht belegt - 13-3 Nicht belegt - 13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	12-6	Nicht belegt	-
möglich. 13-1	12-7	501	
13-2 Nicht belegt -	13-0	502	
13-3 Nicht belegt -	13-1	Nicht belegt	-
13-4 Nicht belegt - 13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	13-2	Nicht belegt	-
13-5 Nicht belegt - 13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	13-3	Nicht belegt	-
13-6 Nicht belegt - 13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	13-4	Nicht belegt	-
13-7 Nicht belegt - 14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	13-5	Nicht belegt	-
14-0 Nicht belegt - 14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	13-6	Nicht belegt	-
14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	13-7	Nicht belegt	-
14-1 Nicht belegt - 14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	14-0	Nicht belegt	-
14-2 Nicht belegt - 14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt - 14-5 Nicht belegt -	14-1	Nicht belegt	-
14-3 601 Messwertunterdrückung aktiv 14-4 Nicht belegt – 14-5 Nicht belegt –	14-2	_	-
14-4 Nicht belegt – 14-5 Nicht belegt –	14-3	_	Messwertunterdrückung aktiv
14-5 Nicht belegt –	14-4		
	14-5	_	-
	14-6	Nicht belegt	-

Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers → 🗎 84	
14-7	611		
15-0	612	- Simulation Stromausgang aktiv	
15-1	613		
15-2	614		
15-3	621		
15-4	622	- Simulation Frequenzausgang aktiv	
15-5	623		
15-6	624		
15-7	631		
16-0	632		
16-1	633	Simulation Impulsausgang aktiv	
16-2	634		
16-3	641		
16-4	642	Cimulation Statusquagana alain	
16-5	643	Simulation Statusausgang aktiv	
16-6	644		
16-7	651		
17-0	652	Cincolation Polaisson and altin	
17-1	653	Simulation Relaisausgang aktiv	
17-2	654		
17-3	661	Simulation Stromeingang aktiv	
17-4	662	-	
17-5	663	-	
17-6	664	-	
17-7	671		
18-0	672	Simulation Statusgingang aktiv	
18-1	673	Simulation Statuseingang aktiv	
18-2	674		
18-3	691	Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) aktiv	
18-4	692	Simulation des Volumenflusses aktiv	
18-5	Nicht belegt	-	
18-6	Nicht belegt	-	
18-7	Nicht belegt	-	
19-0	Nicht belegt	-	
19-1	Nicht belegt	-	
19-2	Nicht belegt	-	
19-3	Nicht belegt	-	
19-4	Nicht belegt	-	
19-5	Nicht belegt	-	
19-6	Nicht belegt	-	
19-7	Nicht belegt	-	
20-0	Nicht belegt	-	
20-1	Nicht belegt	-	

Byte-Bit	Fehler-Nr.	Kurzbeschreibung des Fehlers → 🖺 84	
20-2	Nicht belegt	-	
20-3	Nicht belegt	-	
20-4	Nicht belegt	-	
20-5	Nicht belegt	-	
20-6	Nicht belegt	-	
20-7	Nicht belegt	-	
22-4	61	F-CHIP ist defekt oder nicht auf I/O Platine	
24-5	363	Stromeingang: Der aktuelle Stromwert liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	

5.4.6 HART-Schreibschutz ein-/ausschalten



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 3. HART-Schreibschutz mit Hilfe der Steckbrücke ein- oder ausschalten (→ 54).
- 4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

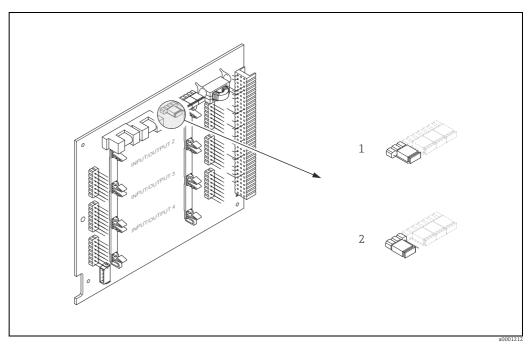


Abb. 54: HART-Schreibschutz ein-/ausschalten

- 1 Schreibschutz ausgeschaltet (Werkeinstellung), d.h. HART-Protokoll freigegeben
- 2 Schreibschutz eingeschaltet, d.h. HART-Protokoll gesperrt

Inbetriebnahme Proline Promag 55

6 Inbetriebnahme

6.1 Installations- und Funktionskontrolle

Vergewissern Sie sich, dass alle Abschlusskontrollen durchgeführt wurden, bevor Sie Ihre Messstelle in Betrieb nehmen:


- Checkliste "Einbaukontrolle" →

 32
- Checkliste "Anschlusskontrolle" → 🖺 45

6.2 Einschalten des Messgerätes

Falls Sie die Anschlusskontrollen durchgeführt haben, schalten Sie nun die Versorgungsspannung ein. Das Gerät ist betriebsbereit.

Nach dem Einschalten durchläuft die Messeinrichtung interne Testfunktionen. Während dieses Vorgangs erscheint auf der Vor-Ort-Anzeige folgende Sequenz von Meldungen:

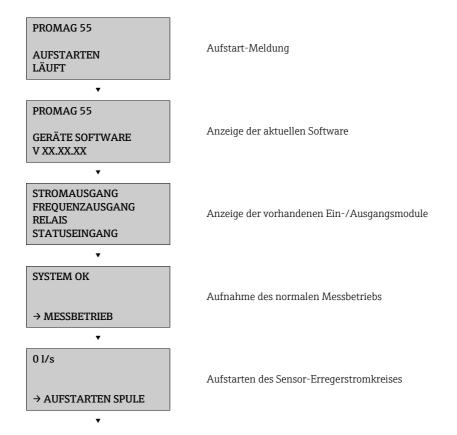

Nach erfolgreichem Aufstarten wird der normale Messbetrieb aufgenommen. Auf der Anzeige erscheinen verschiedene Messwert- und/oder Statusgrößen (HOME-Position).



Hinweis!

Falls das Aufstarten nicht erfolgreich ist, wird je nach Ursache eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.3 Quick Setup

Bei Messgeräten ohne Vor-Ort-Anzeige, sind die einzelnen Parameter und Funktionen über das Konfigurationsprogramm, z.B. FieldCare zu konfigurieren.

Falls das Messgerät mit einer Vor-Ort-Anzeige ausgestattet ist, können über die folgenden Quick Setup-Menüs alle für den Standard-Messbetrieb wichtigen Geräteparameter sowie Zusatzfunktionen schnell und einfach konfiguriert werden.

6.3.1 Quick-Setup "Inbetriebnahme"

Mit Hilfe des Quick Setups "Inbetriebnahme" werden Sie systematisch durch alle wichtigen Gerätefunktionen geführt, die für den standardmäßigen Messbetrieb einzustellen und zu konfigurieren sind.



Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die ESC-Tastenkombination (() gdrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle SETUP INBETRIEBNAHME (1002). Die bereits vorgenommene Konfiguration bleibt jedoch gültig.
- Das Quick Setup "Inbetriebnahme" ist durchzuführen bevor eines der anderen in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Quick Setups ausgeführt wird.
- ① Die Auswahl WERKSAUSLIEFERUNG setzt jede angewählte Einheit auf die Werkseinstellung Die Auswahl AKTUELLE EINSTELLUNG übernimmt die von Ihnen zuvor eingestellten Einheiten.
- ② Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Einheiten anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden. Die Masse- und Volumeneinheit wird aus der entsprechenden Durchflusseinheit abgeleitet.
- ③ Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch nicht alle Einheiten parametriert wurden. Steht keine Einheit mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- Die Abfrage erfolgt nur, wenn ein Strom- und/oder Impuls-/Frequenzausgang zur Verfügung steht. Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgänge anwählbar, die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- ⑤ Die Auswahl "JA" erscheint, solange noch ein freier Ausgang zur Verfügung steht. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- Oie Auswahl "Automatische Parametrierung der Anzeige" beinhaltet folgende Grundeinstellungen/Werkeinstellungen

JA Hauptzeile = Volumenfluss
Zusatzzeile = Summenzähler 1
Infozeile = Betriebs-/Systemzustand

NEIN Die bestehenden (gewählten) Einstellungen bleiben erhalten.

Inbetriebnahme Proline Promag 55

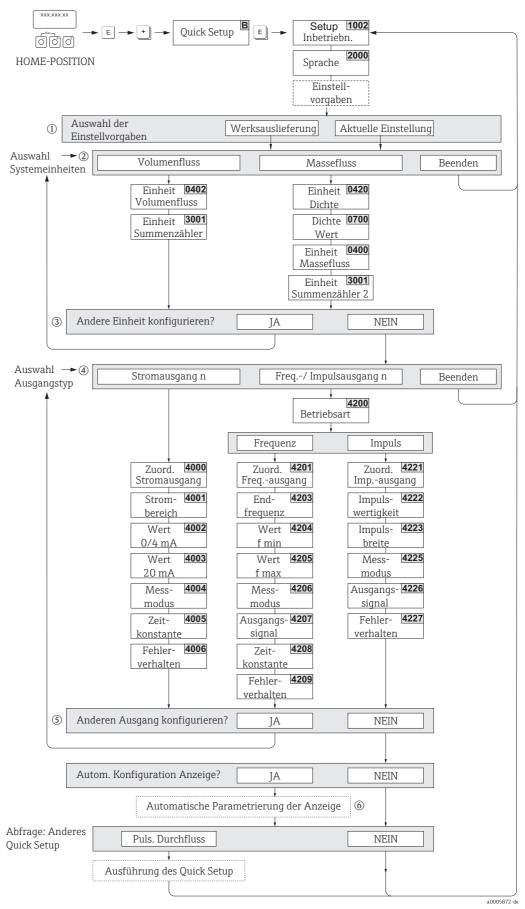


Abb. 55: Quick Setup für die schnelle Inbetriebnahme

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.3.2 Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"

Beim Einsatz von Pumpentypen die bauartbedingt pulsierend fördern, wie Kolben-, Schlauch-, Exzenterpumpen usw., entsteht ein zeitlich stark schwankender Durchfluss. Auch können bei diesen Pumpentypen negative Durchflüsse aufgrund des Schließvolumens oder Undichtigkeiten von Ventilen auftreten.



Hinweis

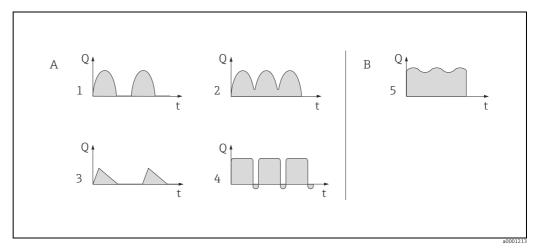


Abb. 56: Durchflusscharakteristik verschiedener Pumpentypen

- A mit stark pulsierendem Durchfluss
- B mit schwach pulsierendem Durchfluss
- 1 1-Zylinder-Exzenterpumpe
- 2 2-Zylinder-Exzenterpumpe
- 3 Magnetpumpe
- 4 Schlauchquetschpumpe, flexible Anschlussleitung
- Mehrzylinder-Kolbenpumpe

Stark pulsierende Durchflüsse

Durch die gezielte Einstellung verschiedener Gerätefunktionen über das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" können Durchflussschwankungen über den gesamten Durchflussbereich kompensiert und pulsierende Flüssigkeitsströme korrekt erfasst werden. Die Durchführung des Quick Setup-Menüs wird nachfolgend ausführlich beschrieben.



Hinweis!

Bei Unsicherheit über die genaue Durchflusscharakteristik ist die Durchführung des Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" in jedem Fall zu empfehlen.

Schwach pulsierende Durchflüsse

Treten nur geringe Durchflussschwankungen auf, z. B. beim Einsatz von Zahnrad-, Dreioder Mehrzylinderpumpen, so ist die Durchführung des Quick Setups **nicht** zwingend erforderlich.

In solchen Fällen ist es jedoch empfehlenswert, die nachfolgend aufgeführten Funktionen (s. Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen") den vor Ort herrschenden Prozessbedingungen anzupassen, um ein stabiles, gleich bleibendes Ausgangssignal zu erhalten. Dies gilt insbesondere für den Stromausgang:

- Dämpfung Messsystem: Funktion SYSTEMDÄMPFUNG → Wert erhöhen
- Dämpfung Stromausgang: Funktion ZEITKONSTANTE → Wert erhöhen

Inbetriebnahme Proline Promag 55

Durchführen des Quick Setups "Pulsierender Durchfluss"

Mit Hilfe dieses Quick Setups wird der Anwender systematisch durch alle Gerätefunktionen geführt, die für den Messbetrieb bei pulsierendem Durchfluss angepasst und konfiguriert werden müssen. Bereits konfigurierte Werte, wie Messbereich, Strombereich oder Endwert, werden dadurch nicht verändert!

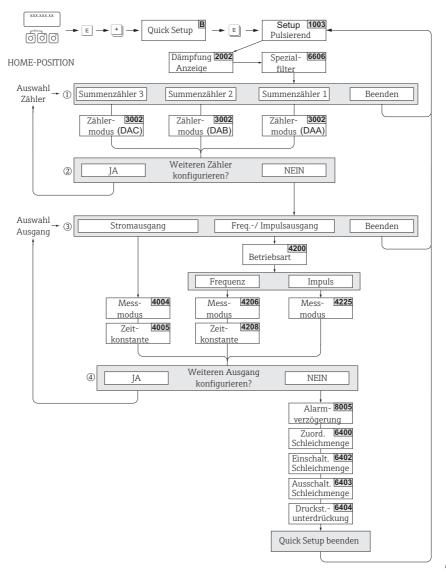


Abb. 57: Quick Setup für den Messbetrieb bei stark pulsierendem Durchfluss Empfohlene Einstellungen → siehe nachfolgende Seite

Hinweis!

- Wird bei einer Abfrage die ESC-Tastenkombination () gedrückt, erfolgt ein Rücksprung in die Zelle QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).
- Der Aufruf des Setups kann entweder direkt im Anschluss an das Quick Setup "INBETRIEBNAHME" erfolgen oder durch einen manuellen Aufruf über die Funktion QUICK SETUP PULSIERENDER DURCHFLUSS (1003).
- ① Beim zweiten Umlauf ist nur noch der Ausgang anwählbar, der im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurde.
- ② Die Auswahl "JA" erscheint, solange nicht beide Ausgänge parametriert wurden. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung, erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".
- ③ Es sind bei jedem Umlauf nur noch die Ausgänge anwählbar die im laufenden Setup noch nicht konfiguriert wurden.
- ④ Die Auswahl "JA" erscheint solange nicht alle Ausgänge parametriert wurden. Steht kein Ausgang mehr zur Verfügung erscheint nur noch die Auswahl "NEIN".

Inbetriebnahme Proline Promag 55

Quick Setup "Pulsierender Durchfluss"			
$HOME\text{-Position} \to \blacksquare \to MESSGR\"{OSSE} \to \boxdot \to QUICKSETUP \to \blacksquare \to QSPULSIERENDERDURCHFLUSS(1003)$			
Funktions-Nr.	Funktionsname	Auswahl mit ⊕⊡ Zur nächsten Funktion mit 區	
1003	QS-PULS. DURCHFL.	JA Nach Bestätigen mit © werden durch das Quick Setup-Menü alle nachfolgenden Funktionen schrittweise aufgerufen.	

Grundeinstellungen		
2002	DÄMPFUNG ANZEIGE	1 s
6606	SPEZIALFILTER	DYNAMISCHER DURCHFLUSS
3002	ZÄHLERMODUS (DAA)	BILANZ (Summenzähler 1)
3002	ZÄHLERMODUS (DAB)	BILANZ (Summenzähler 2)
3002	ZÄHLERMODUS (DAC)	BILANZ (Summenzähler 3)
Signalart für "STRO	MAUSGANG 1n"	
4004	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.
4005	ZEITKONSTANTE	1 s
Signalart für "FREQ.	/IMPULSAUSGANG 1n" (bei Betriebsar	t FREQUENZ)
4206	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.
4208	ZEITKONSTANTE	0 s
Signalart für "FREQ.	/IMPULSAUSGANG 1n" (bei Betriebsar	t IMPULS)
4225	MESSMODUS	PULS. DURCHFL.
Weitere Einstellung	en	
8005	ALARMVERZÖGERUNG	0 s
6400	ZUORDNUNG SCHLEICHMENGE	VOLUMENFLUSS
6402	EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	Empfohlene Einstellung:
		Einschaltpunkt $\approx \frac{\text{Max. Endwert (je DN)*}}{1000}$ *Endwertangaben $\rightarrow \cong 17$
6403	AUSSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE	50%
6404	DRUCKSTOSSUNTERDRÜCKUNG	0 s

Zurück zur HOME-Position:

 → Esc-Tasten 🗓 🗓 länger als drei Sekunden betätigen oder

 → Esc-Tasten 🗓 🗓 mehrmals kurz betätigen → schrittweises Verlassen der Funktionsmatrix

Inbetriebnahme Proline Promag 55

6.3.3 Datensicherung/-übertragung

Mit der Funktion T-DAT VERWALTEN können Sie Daten (Geräteparameter und -einstellungen) zwischen dem T-DAT (auswechselbarer Datenspeicher) und dem EEPROM (Gerätespeicher) übertragen.

Für folgende Anwendungsfälle ist dies notwendig:

- Backup erstellen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT übertragen.
- Messumformer austauschen: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in den EEPROM des neuen Messumformers übertragen.
- Daten duplizieren: aktuelle Daten werden von einem EEPROM in den T-DAT kopiert und anschließend in EEPROMs identischer Messstellen übertragen.



Hinweis

T-DAT ein- und ausbauen $\rightarrow \blacksquare$ 94.

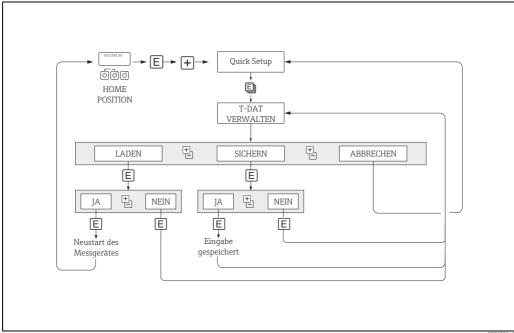


Abb. 58: Datensicherung/-übertragung mit der Funktion T-DAT VERWALTEN

a0001221-

Anmerkungen zu den Auswahlmöglichkeiten LADEN und SICHERN:

LADEN:

Daten werden vom T-DAT in den EEPROM übertragen.



Hinweis!

- Zuvor gespeicherte Einstellungen auf dem EEPROM werden gelöscht.
- Diese Auswahl ist nur verfügbar, wenn der T-DAT gültig Daten enthält.
- Diese Auswahl kann nur durchgeführt werden, wenn der T-DAT einen gleichen oder einen neueren Softwarestand aufweist, als der EEPROM. Andernfalls erscheint nach dem Neustart die Fehlermeldung "TRANSM. SW-DAT" und die Funktion LADEN ist danach nicht mehr verfügbar.

SICHERN:

Daten werden vom EEPROM in den T-DAT übertragen.

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.4 **Konfiguration**

6.4.1 Stromausgänge: aktiv/passiv

Die Konfiguration der Stromausgänge als "aktiv" oder "passiv" erfolgt über verschiedene Steckbrücken auf der I/O-Platine bzw. auf dem Strom-Submodul.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- Energieversorgung ausschalten.
- I/O-Platine ausbauen $\rightarrow \triangle 94$.
- Steckbrücken positionieren $\rightarrow \blacksquare 59, \rightarrow \blacksquare 60.$
 - Achtung!
 - Zerstörungsgefahr von Messgeräten! Beachten Sie die in den Abbildungen angegeben Positionen der Steckbrücken genau. Falsch gesteckte Brücken können zu Überströmen führen und damit das Messgerät selber oder extern angeschlossene Geräte zerstören!
 - Beachten Sie, dass die Positionierung des Strom-Submoduls auf der I/O-Platine, je nach Bestellvariante, unterschiedlich sein kann und damit auch die Klemmenbelequnq im Anschlussraum des Messumformers $\rightarrow \triangleq 40$.
- Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

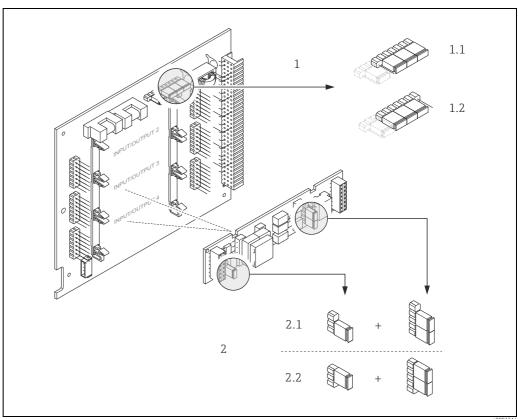


Abb. 59: Stromausgänge konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (umrüstbare I/O-Platine)

- Stromausgang 1 mit HART
- 1.1 Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)
- 1.2 Passiver Stromausgang
- Stromausgang 2 (optional, Steckmodul)
- Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung)

Passiver Stromausgang

Inbetriebnahme Proline Promag 55

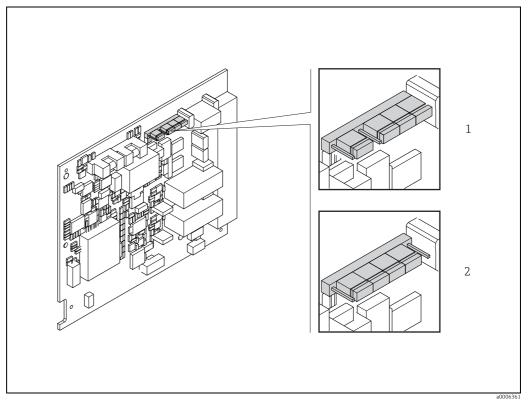


Abb. 60: Stromausgang konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (nicht umrüstbare I/O-Platine)

Aktiver Stromausgang (Werkeinstellung) Passiver Stromausgang

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.4.2 Stromeingang: aktiv/passiv

Die Konfiguration des Stromeinganges als "aktiv" oder "passiv" erfolgt über verschiedene Steckbrücken auf dem Stromeingang-Submodul.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 3. Steckbrücken positionieren \rightarrow \blacksquare 61.
 - d Achtung!
 - Zerstörungsgefahr von Messgeräten! Beachten Sie die in der Abbildung angegeben Positionen der Steckbrücken genau. Falsch gesteckte Brücken können zu Überströmen führen und damit das Messgerät selber oder extern angeschlossene Geräte zerstören!
- 4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

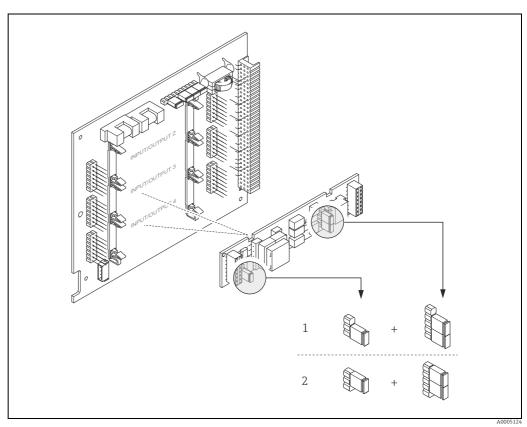


Abb. 61: Stromeingang konfigurieren mit Hilfe von Steckbrücken (I/O-Platine)

- 1 Aktiver Stromeingang (Werkeinstellung)
- 2 Passiver Stromeingang

Inbetriebnahme Proline Promag 55

6.4.3 Relaiskontakte: Öffner/Schließer


Über zwei Steckbrücken auf der I/O-Platine bzw. dem steckbaren Submodul kann der Relaiskontakt wahlweise als Öffner oder Schließer konfiguriert werden. In der Funktion ISTZU-STAND RELAISAUSGANG (Nr. 4740) ist diese Konfiguration jederzeit abrufbar.



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 3. Steckbrücken positionieren $\rightarrow \blacksquare 62$, $\rightarrow \blacksquare 63$.
 - 🖒 Achtung
 - Bei einer Umkonfiguration sind immer beide Steckbrücken umzustecken!
 Beachten Sie die angegebenen Positionen der Steckbrücken genau.
- 4. Der Einbau der I/O-Platine erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

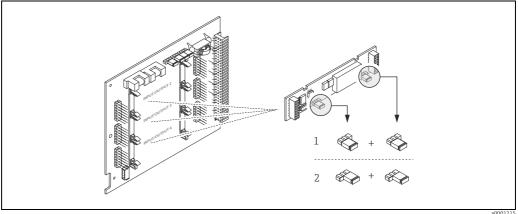

a00012

Abb. 62: Relaiskontakte konfigurieren (Öffner/Schließer) auf der umrüstbaren I/O-Platine (Submodul).

- 1 Schließer herausgeführt (Werkeinstellung Relais 1)
- 2 Öffner herausgeführt (Werkeinstellung Relais 2, falls vorhanden)

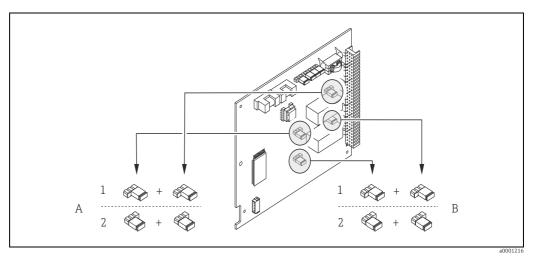


Abb. 63: Relaiskontakte konfigurieren (Öffner/Schließer) auf der nicht umrüstbaren I/O-Platine. A=Relais 1; B=Relais 2

- 1 Schließer herausgeführt (Werkeinstellung Relais 1)
- 2 Öffner herausgeführt (Werkeinstellung Relais 2)

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.4.4 Messung von Feststoffflüssen

In bestimmten Industriebereichen werden tagtäglich Rohstoffe transportiert und verarbeitet, die sehr inhomogen sind oder beträchtliche Feststoffanteile aufweisen. Erzschlämme, Mörtel oder dickflüssige Breie sind nur einige Beispiele dafür. Bei der Durchflussmessung in der Minen-/Bergbauindustrie oder beispielsweise in Anwendungen mit Saugbaggern interessiert jedoch häufig nicht nur der Volumenfluss in einer Rohrleitung, sondern auch der Anteil an mittransportierten Feststoffen.

Für die Erfassung solcher Feststoffflüsse wird üblicherweise eine magnetisch-induktiven Durchflussmessung mit einer radiometrischen Dichtemessung (Gesamt-Messstoffdichte) kombiniert. Sind Gesamt-Messstoffdichte, Feststoffdichte (Zielmessstoff) und die Dichte der Transportflüssigkeit (Trägermessstoff) bekannt, z.B. aus Laboruntersuchungen, so kann sowohl der Volumen- und Massefluss berechnet werden als auch der Anteil einzelner Komponenten in Masse-, Volumen- oder Prozenteinheiten ($\rightarrow \blacksquare$ 64).

Feststofffluss-Messungen mit Promag 55

Promag 55S verfügt über spezielle Funktionen zur Berechnung von Feststoffflüssen. Folgende Voraussetzungen sind dazu notwendig:

- Softwareoption "Feststofffluss" (F-CHIP)
- Stromeingang (Bestelloption, I/O-Modul Nr. 4 oder 5)
- Ein Dichte-Messgerät, z.B. "Gammapilot M" von Endress+Hauser, zur Erfassung der Gesamt-Messstoffdichte (d.h. inkl. Feststoffe)
- Kenntnis der Feststoffdichte, z.B. aus Laboruntersuchungen
- Kenntnis der Dichte der Transportflüssigkeit, z.B. aus Laboruntersuchungen oder aus Tabellenwerken (z.B. für Wasser bei 22 °C)

Folgende Prozessgrößen können mit Promag 55 berechnet und als Ausgangssignal ausgegeben werden:

- Volumenfluss Gesamt-Messstoff (Transportflüssigkeit + Feststoffe)
- Volumenfluss Trägermessstoff (Transportflüssigkeit: z.B. Wasser)
- Volumenfluss Zielmessstoff (transportierte Feststoffe: z.B. Gestein, Sand, Kalkpulver usw.)
- Massefluss gesamter Messstoff
- Massefluss Trägermessstoff
- Massefluss Zielmessstoff
- %-Anteil Trägermessstoff (Volumen oder Masse)
- %-Anteil Zielmessstoff (Volumen oder Masse)

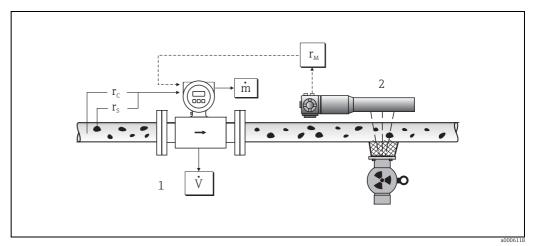


Abb. 64: Feststofffluss-Messung (m) mithilfe eines Dichte- und eines Durchfluss-Messgerätes. Sind zusätzlich auch die Feststoffdichte (ρ_c) und die Dichte der Transportflüssigkeit (ρ_c) bekannt, so kann damit der Feststofffluss berechnet werden.

Durchfluss-Messgerät (Promag 55S) \rightarrow Volumenfluss (V). Die Feststoffdichte (ρ_S) und die Dichte der Transportflüssigkeit (ρ_C) sind zusätzlich in den Messumformer einzugeben.

2 Dichte-Messgerät (z.B. "Gammapilot M") \rightarrow Gesamt-Messstoffdichte ρ_M (Transportflüssigkeit und Feststoffe)

Inbetriebnahme Proline Promag 55

Berechnungsformel (Beispiel)

Der Massefluss des Zielmessstoffes berechnet sich wie folgt:

 $m_Z = V \cdot (\rho_M - \rho_C) / (1 - \rho_C / \rho_S)$

 m_Z = Massefluss Zielmessstoff (Feststoffe), z.B. in kg/h

V = Volumenfluss (Gesamt-Messstoff), z.B. in m³/h

 ρ_{C} = Dichte des Trägermessstoffes (Transportflüssigkeit: z.B. Wasser)

 ρ_S = Dichte des Zielmessstoffes (transportierter Feststoff: z.B. Gestein, Sand, Kalkpulver usw.)

 ρ_{M} = Gesamt-Messstoffdichte

Konfiguration der Feststofffluss-Funktion

Beachten Sie folgende Punkte bei der Inbetriebnahme der Feststofffluss-Funktion:

- 1. Achten Sie darauf, dass die Einstellungen in folgenden Funktionen sowohl beim Durchfluss-Messgerät als auch beim externen Dichte-Messgerät identisch sind:
 - ZUORDNUNG STROMEINGANG (5200)
 - STROMBEREICH (5201)
 - WERT 0-4 mA (5202)
 - WERT 20 mA (5203)
 - FEHLER WERT (5204)
 - EINHEIT DICHTE (0420)
- Geben Sie dann folgende Dichtewerte ein: SPEZIALFUNKTIONEN > FESTSTOFFFLUSS > EINSTELLUNGEN > TRÄGER DICHTE (7711) sowie ZIELMEDIUM DICHTE (7712)
- Geben Sie die gewünschte Dichte-Einheit ein: MESSGRÖSSEN > SYSTEMEINHEITEN > ZUSATZEINSTELLUNGEN > EINHEIT DICHTE (0420)
- 4. Ordnen Sie bei Bedarf die betreffenden Feststofffluss-Messgrößen einer Anzeigezeile oder einem Ausgang (Strom, Frequenz, Relais) zu. Für die Prozesskontrolle können Sie dem Feststofffluss auch frei definierbare Grenzwerte zuordnen (→ siehe nachfolgende Beispiele).

Fallbeispiel 1:

Sie möchten den Summenzähler für die Aufsummierung des gesamten Feststoff-Masseflusses (z.B. in Tonnen) konfigurieren.

- 1. Öffnen Sie die Funktion ZUORDNUNG des Summenzählers (> SUMMENZÄHLER > EIN-STELLUNGEN > ZUORDNUNG).
- 2. Ordnen Sie dem Summenzähler die Größe ZIEL MASSEFLUSS zu.

Fallbeispiel 2:

Sie möchten eine Warnmeldung über das Relais ausgeben, falls der Feststofffluss 60% des gesamten Masseflusses (Transportflüssigkeit + Feststoffe) überschreitet.

- Öffnen Sie die Funktion ZUORDNUNG des Relaisausganges (> AUSGÄNGE > RELAIS-AUSGANG > EINSTELLUNGEN > ZUORDNUNG)
- 2. Ordnen Sie dazu dem Relaisausgang die Messgröße GRENZWERT % ZIEL MASSEFLUSS zu.
- 3. Danach können Sie über die Funktion EIN- bzw. AUSSCHALTPUNKT den gewünschten Prozentwert (%) für den maximal erlaubten Feststofffluss eingeben (z.B. Einschalten bei 65% Feststoffanteil; Ausschalten bei 55% Feststoffanteil).

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.4.5 Erweiterte Diagnosefunktionen

Mit Hilfe der Diagnosefunktionen ist es möglich, verschiedene Diagnoseparameter während des Messbetriebes aufzuzeichnen – z.B. Elektrodenpotentiale der Messelektroden 1 und 2, Abklingzeiten von Testimpulsen an den Elektroden 1 und 2 (als Maß für mögliche Belagsbildungen) usw. Über eine Trendanalyse dieser Messwerte können Abweichungen des Messsystems gegenüber einem "Referenzzustand" frühzeitig erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden.



Hinweis!

Weitergehende Informationen dazu finden Sie im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen".

Referenzwerte als Grundlage für Trendanalysen

Für Trendanalysen müssen immer Referenzwerte der betreffenden Diagnoseparameter aufgezeichnet werden, die unter reproduzierbaren, konstanten Bedingungen ermittelt werden. Solche Referenzwerte werden erstmalig während der Werkskalibrierung aufgezeichnet und im Messgerät abgespeichert.

Referenzdaten sollten aber auch unter kundenspezifischen Prozessbedingungen erhoben werden, z.B. während der Inbetriebnahme oder unmittelbar danach. Die Erfassung und Abspeicherung von Referenzwerten im Messsystem erfolgt grundsätzlich über die Gerätefunktion REFERENZZUSTAND ANWENDER (7501).



Achtung!

Eine Trendanalyse von Diagnoseparametern ohne Referenzwerte ist nicht möglich! Grundsätzlich sollten Referenzwerte unmittelbar nach der Inbetriebnahme ermittelt werden. Dadurch wird gewährleistet, dass es sich bei den abgespeicherten Referenzwerten um Werte im "Original-Zustand" des Messsystems handelt – d.h. noch ohne Einflüsse durch vorhandene Belagsbildungen oder Korrosion.

Art der Datenerhebung

Die Aufzeichnung von Diagnoseparametern ist auf zwei unterschiedliche Arten möglich, die Sie in der Funktion AKQUISITION MODUS (7510) festlegen können:

- Auswahl PERIODISCH: Datenerfassung erfolgt periodisch durch das Messgerät. Über die Funktion AKQUISITION PERIODE (7511) erfolgt die Eingabe des gewünschten Zeitabstandes
- Auswahl MANUELL: Datenerfassung erfolgt manuell, zu frei wählbaren Zeitpunkten durch den Anwender selber.



Hinweis!

Im Messsystem werden chronologisch die letzten 10 (via Anzeige) bzw. 100 (via FieldCare) aufgezeichneten Diagnose-Parameterwerte festgehalten. Die "Historie" dieser Parameterwerte kann über verschiedene Funktionen abgerufen werden:

Diagnoseparameter der Funktionsgruppen *	Abgespeicherte Datensätze (je Diagnoseparameter)
BELAG 1 BELAG 2 ELEKTRODENPOTENTIAL 1 ELEKTRODENPOTENTIAL 2 VOLUMENFLUSS RAUSCHZAHL	Referenzwert → Funktion REFERENZWERT Aktueller Wert → Funktion AKTUELLER WERT Kleinster gemessener Wert → Funktion MINIMALER WERT Höchster gemessener Wert → Funktion MAXIMALER WERT Liste der zehn (bzw. hundert) letzten Messwerte → Funktion HISTORIE Abweichung Mess-/Referenzwert → Funktion AKTUELLE ABWEICHUNG

Inbetriebnahme Proline Promag 55

Warnmeldungen auslösen

Allen Diagnoseparametern kann bei Bedarf ein Grenzwert zugeordnet werden, bei dessen Überschreitung eine Warnmeldung ausgelöst wird \rightarrow Funktion WARNUNGSMODUS (7503). Der Grenzwert wird als absolute (+/-) oder relative Abweichung gegenüber dem Referenzwert ins Messsystem eingegebenen \rightarrow Funktion WARNUNG (75....). Auftretende und vom Messsystem erfasste Abweichungen können auch über die Stromoder Relaisausgänge ausgegeben werden.

Interpretation von Daten

Die Interpretation der vom Messsystem aufgezeichneten Datensätze ist stark von der jeweiligen Applikation abhängig. Dies erfordert vom Benutzer eine genaue Kenntnis seiner Prozessbedingungen und den damit verbundenen Abweichungstoleranzen im Prozess, die im Einzelfall von ihm selber zu ermitteln sind.

Für die Anwendung der Grenzwertfunktion beispielsweise ist die Kenntnis der erlaubten minimalen und maximalen Abweichungstoleranzen besonders wichtig. Ansonsten besteht die Gefahr, dass bei "normalen" Prozessschwankungen unbeabsichtigt eine Warnmeldung ausgelöst wird.

Abweichungen vom Referenzzustand können verschiedene Ursachen haben. Die nachfolgende Tabelle enthält Beispiele und Hinweise für jeden der sechs aufgezeichneten Diagnoseparameter:

Funktionsgruppe (Diagnoseparameter)	Mögliche Ursachen bei Abweichungen vom Referenzwert
BELAG 1	Eine Abweichung vom Referenzwert kann folgende Ursachen haben: Belagsbildung auf Messelektrode 1 Elektrischer Unterbruch Kurzschluss
BELAG 2	Eine Abweichung vom Referenzwert kann folgende Ursachen haben: Belagsbildung auf Messelektrode 2 Elektrischer Unterbruch Kurzschluss
ELEKTRODENPOTENTIAL 1	Eine Veränderung des Elektrodenpotentials kann folgende Ursachen haben: Korrosionsvorgänge an Messelektrode 1 Stärkere pH-Schwankungen des Messstoffes Luftblasenbildung an Messelektrode 1 Mechanische Stoßeinwirkungen auf die Messelektrode durch Feststoffe Elektrischer Unterbruch Kurzschluss
ELEKTRODENPOTENTIAL 2	Eine Veränderung des Elektrodenpotentials kann folgende Ursachen haben: Korrosionsvorgänge an Messelektrode 2 Stärkere pH-Schwankungen des Messstoffes Luftblasen an der Messelektrode 2 Mechanische Stoßeinwirkungen auf die Messelektrode durch Feststoffe Elektrischer Unterbruch Kurzschluss
VOLUMENFLUSS	Der Volumenfluss ist eine notwendige Zusatzinformation, um die anderen Diagnoseparameter hinreichend beurteilen zu können.
RAUSCHZAHL	Eine Veränderung der Rauschzahl kann folgende Ursachen haben: Korrosionsvorgänge an den Mess- oder Bezugselektroden Luftblasen Mechanische Stoßeinwirkungen auf die Messelektroden durch Feststoffe



Hinweis!

Für die Beurteilung möglicher Belagsbildungen sollten die Diagnoseparameter der Funktionsgruppen BELAG 1 und BELAG 2 nur zusammen mit denjenigen unter ELEKTRODENPOTENTIAL 1 und 2 sowie VOLUMENFLUSS interpretiert und beurteilt werden. Da sich die Belagsbildungen typischerweise über Monate hinweg entwickeln, ist es sinnvoll, entsprechende Messdaten und Parameter mithilfe einer geeigneten Software darzustellen und auszuwerten – beispielsweise mit den Endress+Hauser Softwarepaketen "FieldCare".

Proline Promag 55 Inbetriebnahme

6.5 Abgleich

6.5.1 Leer-/Vollrohrabgleich



Achtung!

Eine **detaillierte** Beschreibung sowie weiterführende Hinweise zum Leer- und Vollrohrabgleich finden Sie im separaten Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen":

- MSÜ-ABGLEICH (6481) → Durchführen des Abgleichs
- MSÜ (6420) → Ein-/Ausschalten der MSÜ
- MSÜ ANSPRECHZEIT (6425) → Eingabe der Ansprechzeit für die MSÜ



Hinweis

- Die MSÜ-Funktion ist nur verfügbar, wenn der Messaufnehmer mit einer MSÜ-Elektrode ausgestattet ist.
- Die Messgeräte werden bereits werkseitig mit Wasser (ca. 500 μ S/cm) abgeglichen. Bei Flüssigkeiten, die von dieser Leitfähigkeit abweichen, ist ein neuer Leerrohr- und Vollrohrabgleich vor Ort durchzuführen.
- Die MSÜ-Funktion ist bei ausgelieferten Geräten ausgeschaltet und muss bei Bedarf eingeschaltet werden.
- Der MSÜ-Prozessfehler kann über die konfigurierbaren Relaisausgänge ausgegeben werden.

Durchführen des Leer- und Vollrohrabgleichs für die MSÜ

- 2. Leeren Sie die Rohrleitung. Für den MSÜ-Leerrohrabgleich sollte die Messrohrwand noch mit Messstoff benetzt sein.
- 4. Füllen Sie, nach Abschluss des Leerrohrabgleichs, die Rohrleitung mit Messstoff.
- 5. Starten Sie den Vollrohrabgleich, indem Sie die Einstellung "VOLLROHRABGLEICH" auswählen und mit 🗉 bestätigen.
- 6. Wählen Sie nach erfolgtem Vollrohrabgleich die Einstellung "AUS" und verlassen Sie die Funktion mit ©.
- 7. Wählen Sie nun die Funktion MSÜ (6420). Schalten Sie die Leerrohrdetektion ein, indem Sie die Einstellung "EIN STANDARD" wählen und mit 🗉 bestätigen.



Achtung!

Um die MSÜ-Funktion einschalten zu können, müssen gültige Abgleichkoeffizienten vorliegen. Bei einem fehlerhaften Abgleich können folgende Meldungen auf der Anzeige erscheinen:

- ABGLEICH VOLL = LEER
 - Die Abgleichwerte für Leerrohr und Vollrohr sind identisch. In solchen Fällen **muss** der Leer- bzw. Vollrohrabgleich erneut durchgeführt werden!
- ABGLEICH NICHT OK
 - Ein Abgleich ist nicht möglich, da die Leitfähigkeitswerte des Messstoffes außerhalb des erlaubten Bereiches liegen.

Inbetriebnahme Proline Promag 55

6.6 Datenspeicher

Bei Endress+Hauser umfasst die Bezeichnung HistoROM verschiedene Typen von Datenspeichermodulen, auf denen Prozess- und Messgerätedaten abgelegt sind. Durch das Umstecken solcher Module lassen sich u. a. Gerätekonfigurationen auf andere Messgeräte duplizieren, um nur ein Beispiel zu nennen.

6.6.1 HistoROM/S-DAT (Sensor-DAT)

Der S-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Kenndaten des Messaufnehmers abgespeichert sind, z.B. Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt.

6.6.2 HistoROM/T-DAT (Messumformer-DAT)

Der T-DAT ist ein auswechselbarer Datenspeicher, in dem alle Parameter und Einstellungen des Messumformers abgespeichert sind.

Das Sichern spezifischer Parametrierwerte vom Gerätespeicher (EEPROM) ins T-DAT Modul und umgekehrt ist vom Benutzer selbst durchzuführen (= manuelle Sicherungsfunktion). Ausführliche Angaben finden Sie auf $\rightarrow \boxminus 70$.

6.6.3 F-CHIP (Funktions-Chip)

Der F-CHIP ist ein Mikroprozessor-Baustein, der zusätzliche Softwarepakete enthält, mit denen die Funktionalität und damit auch die Anwendungsmöglichkeiten des Messumformers erweitert werden können. Der F-CHIP ist im Falle einer nachträglichen Aufrüstung als Zubehörteil bestellbar und kann einfach auf die I/O-Platine gesteckt werden. Nach dem Aufstarten kann der Messumformer sofort auf diese Software zugreifen.



Achtung!

Für die eindeutige Zuordnung wird der F-CHIP nach dem Aufstecken auf die I/O-Platine mit der Seriennummer des Messumformers gekennzeichnet, d.h. der F-CHIP kann danach nicht mehr für ein anderes Messgerät verwendet werden.

Proline Promag 55 Wartung

7 Wartung

Es sind grundsätzlich keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

7.1 Außenreinigung

Bei der Außenreinigung von Messgeräten ist darauf zu achten, dass das verwendete Reinigungsmittel die Gehäuseoberfläche und die Dichtungen nicht angreift.

7.2 Dichtungen

Die Dichtungen des Messaufnehmers Promag H sollten periodisch ausgetauscht werden, insbesondere bei der Verwendung von Formdichtungen (aseptische Ausführung)! Die Zeitspanne zwischen den Auswechslungen ist von der Häufigkeit der Reinigungszyklen sowie von Messstoff- und Reinigungstemperatur abhängig.

Ersatzdichtungen (Zubehörteil) \rightarrow 🖹 82.

Zubehör Proline Promag 55

8 Zubehör

Für das Gerät sind verschiedene Zubehörteile lieferbar, die bei Endress+Hauser mit dem Gerät bestellt oder nachbestellt werden können. Ausführliche Angaben zum betreffenden Bestellcode sind bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale erhältlich oder auf der Produktseite der Endress+Hauser Webseite: www.endress.com

8.1 Gerätespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Messumformer Promag 55		
	 Zulassungen Schutzart/Ausführung Kabeltyp für Getrenntausführung Kabeldurchführung Anzeige/Energieversorgung/Bedienung Software Ausgänge/Eingänge 	
Softwarepakete für Promag 55	Zusätzliche Software auf F-CHIP einzeln bestellbar: • Elektrodenreinigung (ECC) • Erweiterte Diagnose • Feststofffluss	DK5SO - *
Umbausatz Ein-/Aus- gänge	Umbausatz mit entsprechenden Steckplatzmodulen für die Umrüstung der bisherigen Ein-/Ausgangskonfigu- ration auf eine neue Variante	DK5UI-*

8.2 Messprinzipspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Montageset für Messumformer Promag 55	Montageset für Wandaufbaugehäuse (Getrenntausführung). Geeignet für: Wandmontage Rohrmontage Schalttafeleinbau	DK5WM - *
	Montageset für Aluminium-Feldgehäuse. Geeignet für: Rohrmontage	
Wandmontageset Promag H	Wandmontageset für Messaufnehmer Promag H	DK5HM - * *
Kabel für Getrenntausführung	Spulen- und Elektrodenkabel in verschiedenen Längen. Verstärkte Kabel auf Wunsch.	DK5CA - * *
Erdungskabel für Promag S	Ein Set besteht aus zwei Erdungskabeln.	DK5GC - * * *
Erdungs-/Kantenschutz- scheibe für Promag S	Metallscheibe für den Potenzialausgleich und/oder für den Kantenschutz der Messrohrauskleidung.	DK5GD - * * * * *
Montageset für Promag H	Montageset für Promag H, bestehend aus: 2 Prozessanschlüsse Schrauben Dichtungen	DKH * * - * * * *
Dichtungsset für Promag H	Für den regelmäßigen Austausch von Dichtungen beim Messaufnehmer Promag H.	DK5HS - * * *
Einschweißhilfe für Promag H	Schweißstutzen als Prozessanschluss: Einschweißhilfe für den Einbau in die Rohrleitung.	DK5HW - * * *
Adapteranschluss für Promag H	Adapteranschlüsse für den Einbau von Promag 55 H anstelle eines Promag 30/33 A oder Promag 30/33 H / DN 25.	DK5HA - * * * * *

Proline Promag 55 Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
Erdungsringe für Promag H	Bei der Verwendung von PVC- oder PVDF-Prozessanschlüssen werden für den Potenzialausgleich zusätzlich Erdringe benötigt. Ein Set "Erdringe" beinhaltet 2 Erdungsringe.	DK5HR - * * * *
Verlängerungsstück	Verlängerungsstück für den Einbau von Promag 55 H anstelle eines Promag 35S.	DK5SP

8.3 Kommunikationsspezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Beschreibung	Bestell-Code
HART Handbediengerät Field Xpert SFX 100	Handbediengerät für die Fernparametrierung und Messwertabfrage über den Stromausgang 420 mA HART. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	SFX100 - ******
FXA195	Die Commubox FXA195 verbindet eigensichere Smart-Messumformer mit HART-Protokoll mit der USB Schnittstelle eines Personalcomputers. Damit wird die Fernbedienung der Messumformer mit Bediensoftware (z.B. FieldCare) ermöglicht. Die Spannungsversorgung der Commubox erfolgt über die USB-Schnittstelle.	FXA195 – *

8.4 Servicespezifisches Zubehör

Zubehör(teil)	Zubehör(teil) Beschreibung	
Applicator	Software für die Auswahl und Auslegung von Durchfluss-Messgeräten. Applicator ist sowohl über das Internet als auch auf CD-ROM für die lokale PC-Installation verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	DKA80 - *
Fieldcheck	Test- und Simulationsgerät für die Überprüfung von Durchfluss-Messgeräten im Feld. Zusammen mit dem Softwarepaket "FieldCare" können Testergebnisse in eine Datenbank übernommen, ausgedruckt und für Zertifizierungen durch Behörden verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer zuständigen Endress+Hauser-Vertretung.	50098801
FieldCare	FieldCare ist Endress+Hausers FDT-basiertes Anlagen-Asset-Management-Tool. Es kann alle intelligenten Feldeinrichtungen in Ihrer Anlage konfigurieren und unterstützt Sie bei deren Verwaltung. Durch Verwendung von Statusinformationen stellt es darüber hinaus ein einfaches, aber wirkungsvolles Mittel dar, deren Zustand zu kontrollieren.	Siehe Produktseite auf der Endress+Hauser-Website: www.endress.com
FXA193	Serviceinterface vom Messgerät zum PC für Bedienung über FieldCare.	FXA193 - *
Bildschirmschreiber Memograph M	Der Bildschirmschreiber Memograph M liefert Informationen über alle relevanten Prozessgrößen: Messwerte werden sicher aufgezeichnet, Grenzwerte überwacht und Messstellen analysiert. Die Datenspeicherung erfolgt im 256 MB großen internen Speicher und zusätzlich auf SD-Karte oder USB-Stick. Das zur Standardausstattung gehörende PC-Softwarepaket ReadWin® 2000 dient zur Parametrierung, Visualisierung und Archivierung der erfassten Daten.	RSG40-*******

Störungsbehebung Proline Promag 55

9 Störungsbehebung

9.1 Fehlersuchanleitung

Beginnen Sie die Fehlersuche in jedem Fall mit der nachfolgenden Checkliste, falls nach der Inbetriebnahme oder während des Messbetriebs Störungen auftreten. Über die verschiedenen Abfragen werden Sie gezielt zur Fehlerursache und den entsprechenden Behebungsmaßnahmen geführt.



Achtung!

Legen Sie dem Gerät in jedem Fall ein vollständig ausgefülltes Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!

Anzeige überprüfen	Anzeige überprüfen		
Keine Anzeige sichtbar und keine Ausgangssig- nale vorhanden	 Versorgungsspannung überprüfen → Klemme 1, 2 Gerätesicherung überprüfen → ₱ 98 20260 V AC und 2064 V DC: 2 A träge / 250 V Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → ₱ 93 		
Keine Anzeige sichtbar, Ausgangssignale jedoch vorhanden	 Überprüfen Sie, ob der Flachbandkabelstecker des Anzeigemoduls korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist →		
Anzeigetexte erscheinen in einer fremden, nicht verständlichen Sprache Energieversorgung ausschalten. Danach, unter gleichzeitigem Betätigen d Der Anzeigetexte erscheint nun in eng Sprache und mit maximalem Kontrast.			
Trotz Messwertanzeige keine Signalausgabe am Strom- bzw. Impulsaus- gang	Messelektronikplatine defekt → Ersatzteil bestellen → 🖺 93		

Fehlermeldungen auf der Anzeige

Fehler, die während der Inbetriebnahme oder des Messbetriebs auftreten, werden sofort angezeigt. Fehlermeldungen bestehen aus verschiedenen Anzeigesymbolen, die folgende Bedeutung haben (Beispiel):

- Fehlerart: **S** = Systemfehler, **P** = Prozessfehler
- Fehlermeldungstyp: 7 = Störmeldung, ! = Hinweismeldung
- TEILFÜLLUNG = Fehlerbezeichnung (z.B. für "teilgefülltes Messrohr")
- 03:00:05 = Dauer des aufgetretenen Fehlers (in Stunden, Minuten und Sekunden)
- #401 = Fehlernummer

') Achtung!

- Beachten Sie dazu auch die Ausführungen auf \rightarrow 🗎 51
- Simulationen sowie die Messwertunterdrückung werden vom Messsystem als Systemfehler interpretiert, aber nur als Hinweismeldung angezeigt.

Fehlernummer: Nr. 001 – 399 Nr. 501 – 699	Systemfehler (Gerätefehler) vorhanden $\rightarrow binom{1}{2}$ 85
Fehlernummer: Nr. 401 - 499	Prozessfehler (Applikationsfehler) vorhanden $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $

Andere Fehlerbilder (ohne Fehlermeldung)

Es liegen andere Fehlerbilder vor.

Diagnose und Behebungsmaßnahmen → ■ 89

Proline Promag 55 Störungsbehebung

9.2 Systemfehlermeldungen

Schwerwiegende Systemfehler werden vom Messgerät **immer** als "Störmeldung" erkannt und durch ein Blitzsymbol (†) auf der Anzeige dargestellt! Störmeldungen wirken sich unmittelbar auf die Ein- und Ausgänge aus. Demgegenüber werden Simulationen sowie die Messwertunterdrückung nur als "Hinweismeldung" eingestuft und angezeigt.



Achtung

Legen Sie dem Gerät in jedem Fall ein vollständig ausgefülltes Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine entsprechende Kopiervorlage befindet sich am Schluss dieser Betriebsanleitung!



Hinweis!

- Die nachfolgend aufgeführten Fehlertypen entsprechen den Werkeinstellungen.
- Beachten Sie auch die Ausführungen auf → 🖺 51.

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🖺 93ff)		
7 = St	S = Systemfehler Z = Störmeldung (mit Auswirkungen auf die Ausgänge) ! = Hinweismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ausgänge)				
Nr. #	0xx → Hardware-Fehler				
001	S: SCHWERER FEHLER 7: # 001	Schwerwiegender Gerätefehler	Messverstärkerplatine austauschen.		
011	S: AMP HW-EEPROM 7: # 011	Messverstärker: Fehlerhaftes EEPROM	Messverstärkerplatine austauschen.		
012	S: AMP SW-EEPROM 7: # 012	Messverstärker: Fehler beim Zugriff auf Daten des EEPROM	In der Funktion "FEHLERBEHEBUNG" (Nr. 8047) erscheinen diejenigen Datenblöcke des EEPROM, in welchen ein Fehler aufgetreten ist. Die betreffenden Fehler sind mit der Enter-Taste zu bestätigen; fehlerhafte Parameter werden dann durch vordefinierte Standardwerte ersetzt. Hinweis! Nach einer Fehlerbehebung muss das Messgerät neu aufgestartet werden.		
031	7 :#031	DAT Messaufnehmer: 1. S-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt (oder fehlt). 2. S-DAT ist defekt.	Überprüfen Sie, ob der S-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist. S-DAT ersetzen, falls defekt. Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messe-		
032	S: SENSOR SW-DAT 7: # 032	DAT Messaufnehmer: Fehler beim Zugriff auf die im S-DAT gespeicherten Abgleichwerte.	lektronik ist. Prüfung anhand: - Ersatzteil-Setnummer - Hardware Revision Code 3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen. 4. S-DAT auf die Messverstärkerplatine stecken.		

Störungsbehebung Proline Promag 55

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🖺 93ff)		
041	S: TRANSM. HW-DAT 7: # 041	DAT Messumformer:	1. Überprüfen Sie, ob der T-DAT korrekt		
	7: # 041	T-DAT ist nicht korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt (oder fehlt). T-DAT ist defekt.	auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist. 2. T-DAT austauschen, falls defekt. Prüfen Sie, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messe-		
042	S: TRANSM. SW-DAT 7: # 042	DAT Messumformer: Fehler beim Zugriff auf die im S-DAT gespeicherten Abgleich- werte.	lektronik ist. Prüfung anhand: - Ersatzteil-Setnummer - Hardware Revision Code 3. Messelektronikplatinen ggf. austauschen. 4. T-DAT auf die Messverstärkerplatine		
061	C THATE CIME	E CHID M	stecken.		
061	S: HW F-CHIP 7: # 061	F-CHIP Messumformer:	 F-CHIP austauschen. Zubehör → 82 		
		 F-CHIP ist defekt. F-CHIP ist nicht auf die I/O Platine gesteckt bzw. fehlt. 	2. F-CHIP auf die I/O-Platine einstecken → 🖺 94		
Nr. #	1xx → Software-Fehler				
101	S: GAIN FEHL. VERST. 7: # 101	Gainabweichung gegenüber Referenzgain ist größer als 2%.	Messverstärkerplatine austauschen.		
121	S: V/K KOMPATIBEL !: # 121	I/O-Platine und Messverstär- kerplatine sind aufgrund unter- schiedlicher Software-Versio- nen nur beschränkt miteinander kompatibel (ev. eingeschränkte Funktionalität).	Bauteil mit niedriger Software-Version ist entweder mit der erforderlichen (empfoh- lenen) Software-Version via FieldCare zu aktualisieren oder das Bauteil ist auszu- tauschen.		
		 Hinweis! Diese Meldung wird nur in der Fehlerhistorie aufgelistet. Keine Anzeige auf Display. 			
Nr. #	2xx → Fehler beim DAT / ke	in Datenempfang			
205	S: T-DAT LADEN !: # 205	DAT Messumformer: Datensicherung (Download) auf T-DAT fehlgeschlagen bzw.	Überprüfen Sie, ob der T-DAT korrekt auf die Messverstärkerplatine gesteckt ist →		
206	S: T-DAT SPEICHERN !: # 206	Fehler beim Zugriff (Upload) auf die im T-DAT gespeicher- ten Werte.	 T-DAT austauschen, falls defekt. Prüfen Sie vor einem DAT-Austausch, ob das neue Ersatz-DAT kompatibel zur bestehenden Messelektronik ist. Prüfung anhand: Ersatzteil-Setnummer Hardware Revision Code Messelektronikplatinen qqf. austau- 		
			schen.		
261	S: KOMMUNIKATION I/O 7: # 261	Kein Datenempfang zwischen Messverstärker und I/O-Platine oder fehlerhafte interne Daten- übertragung.	BUS-Kontakte überprüfen.		
Nr. #	Nr. # 3xx → System-Bereichsgrenzen überschritten				
321	S: TOL. SPULEN STR. 7: # 321	Messaufnehmer: Der Spulenstrom ist außerhalb der Toleranz.	Warnung! Energieversorgung ausschalten bevor Manipulationen an Spulenstromkabel, Spulenstromkabelstecker oder Messelekt- ronikplatinen durchgeführt werden!		
			Getrenntausführung: 1. Verdrahtung der Klemmen 41/42		
			überprüfen → 🖺 33 2. Spulenstromkabelstecker überprüfen.		
			Kompakt- und Getrenntausführung: Messelektronikplatinen ggf. austauschen.		

Proline Promag 55 Störungsbehebung

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🗎 93ff)
339 342	\$: STROMSPEICHER n 7: # 339342	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss)	Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern. Durchfluss erhöhen oder verringern.
343 346	S: FREQUENZSPEICHER n 7: # 343346	konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben werden.	Empfehlung falls Fehlerkategorie = STÖRMELDUNG (7): Fehlerverhalten des Ausgangs auf "AKTUELLER WERT" konfigurieren, damit Abbau des Zwischenspeichers möglich → 🖺 91 Löschen des Zwischenspeichers durch Maßnahme unter Punkt 1.
347 350	S: PULSSPEICHER n !: # 347350	Zwischenspeicherung der Durchflussanteile (Messmodus bei pulsierendem Durchfluss) konnte innerhalb von 60 Sekunden nicht verrechnet bzw. ausgegeben werden.	 Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen. Max. Impulsfrequenz erhöhen, falls das Zählwerk die Anzahl Impulse noch verarbeiten kann. Durchfluss erhöhen oder verringern. Empfehlung falls Fehlerkategorie = STÖRMELDUNG (7): Fehlerverhalten des Ausgangs auf "AKTUELLER WERT" konfigurieren, damit Abbau des Zwischenspeichers möglich →
351 354	S: STROMBEREICH n !: # 351354	Stromausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	Maßnahme unter Punkt 1. Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern. Durchfluss erhöhen oder verringern.
355 358	S: FREQ. BEREICH n !: # 355358	Frequenzausgang: Der aktuelle Durchfluss liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	Eingegebene Anfangs- bzw. Endwerte ändern. Durchfluss erhöhen oder verringern.
359 362	S: IMPULSBEREICH !: # 359362	Impulsausgang: Die Impulsausgangsfrequenz liegt außerhalb des eingestell- ten Bereichs.	 Eingegebene Impulswertigkeit erhöhen Wählen Sie bei der Eingabe der Impulsbreite einen Wert, der von einem angeschlossenen Zählwerk (z.B. mechanischer Zähler, SPS usw.) noch verarbeitet werden kann. Impulsbreite ermitteln: Variante 1: Es wird die minimale Zeitdauer eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Variante 2: Es wird die maximale (Impuls-) Frequenz als halber "Kehrwert" eingegeben, mit welcher ein Impuls an einem angeschlossenen Zählwerk anstehen muss, um erfasst zu werden. Beispiel: Die maximale Eingangsfrequenz des angeschlossenen Zählwerks beträgt 10 Hz. Die einzugebende Impulsbreite beträgt: Durchfluss verringern

Störungsbehebung Proline Promag 55

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🗎 93ff)	
363	S: STROMEING. BER. !: # 363	Stromeingang: Der aktuelle Stromwert liegt außerhalb des eingestellten Bereichs.	 Eingestellter Anfangs- bzw. Endwert ändern. Einstellungen des externen Sensors überprüfen. 	
Nr. #	5xx → Anwendungsfehler	·		
501	S: SWUPDATE AKT. !: # 501	Neue Messverstärker- oder Kommunikationsmodul-Soft- wareversion wird in das Mess- gerät geladen. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.	Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Der Neustart des Messgeräts erfolgt automatisch.	
502	S: UP-/DOWNLOAD AKT. !: # 502	Über ein Bedienprogramm findet ein Up- oder Download der Gerätedaten statt. Das Ausführen weiterer Funktionen ist nicht möglich.	Warten Sie, bis der Vorgang beendet ist. Der Neustart des Messgeräts erfolgt automatisch.	
Nr. #	6xx → Simulationsbetrieb a	ktiv		
601	S: M.WERTUNTERDR. !: # 601	Messwertunterdrückung aktiv. Achtung! Diese Hinweismeldung hat höchste Anzeigepriorität!	Messwertunterdrückung ausschalten	
611 614	S: SIM. STROMAUSG n !: # 611614	Simulation Stromausgang aktiv	Simulation ausschalten	
621 624	S: SIM. FREQ. AUSG n !: # 621624	Simulation Frequenzausgang aktiv	Simulation ausschalten	
631 634	S: SIM. IMPULSE n !: # 631634	Simulation Impulsausgang aktiv	Simulation ausschalten	
641 644	S: SIM. STAT. AUS n !: # 641644	Simulation Statusausgang aktiv	Simulation ausschalten	
651 654	S: SIM. RELAIS n !: # 651654	Simulation Relaisausgang aktiv	Simulation ausschalten	
661 664	S: SIM. STR. EING n !: # 661664	Simulation Stromeingang aktiv	Simulation ausschalten	
671 674	S: SIM. STAT. EING n !: # 671674	Simulation Statuseingang aktiv	Simulation ausschalten	
691	S: SIM. FEHLERVERH. !: # 691	Simulation des Fehlerverhaltens (Ausgänge) aktiv	Simulation ausschalten	
692	S: SIM. MESSGRÖSSE !: # 692	Simulation einer Messgröße aktiv (z.B. Massefluss)	Simulation ausschalten	
698	S: GERÄTETEST AKT. !: # 698	Das Messgerät wird vor Ort gerade über das Test- und Simulationsgerät überprüft.	_	
	8xx → Fehler Software Opti			
840	S: BELG E1 ABW. GW !: # 840	Die Messabweichung der Abklingzeitkonstante liegt außerhalb des in der Funktion WARNUNG (7536) festgeleg- ten Bereiches.	Bauen Sie den Messaufnehmer aus der Rohrleitung aus und prüfen Sie, ob die Messrohrinnenwand gereinigt werden muss.	
841	S: BELG E2 ABW. GW !: # 841	Die Messabweichung der Abklingzeitkonstante liegt außerhalb des in der Funktion WARNUNG (7546) festgeleg- ten Bereiches.	Bauen Sie den Messaufnehmer aus der Rohrleitung aus und prüfen Sie, ob die Messrohrinnenwand gereinigt werden muss.	

Proline Promag 55 Störungsbehebung

Nr.	Fehlermeldung / Typ	Ursache	Behebung (Ersatzteile → 🗎 93ff)
845	S: COATING FEHLER !: # 845	Belagsdetektion nicht möglich: Die dazu eingegebene Erholzeit ist zu klein. Das Messrohr ist leer oder nicht vollständig gefüllt.	 Wert für die Erholzeit erhöhen (→ Funktion ERHOLZEIT, 7523). Messrohr füllen (ggf. Prozessbedingungen der Anlage überprüfen).
846	S: RAUSCHZ. ABW. GW !: # 846	Die Messabweichung der Rauschzahl liegt außerhalb des in Funktion WARNUNG (7586) festgelegten Bereiches.	Kontrollieren Sie die Applikation bezüglich Prozessänderung (Druck, Luftblasen, Inhomogenität).

9.3 Prozessfehlermeldungen

Prozessfehler können entweder als Stör- oder Hinweismeldung definiert und damit unterschiedlich gewichtet werden. Diese Festlegung erfolgt über die Funktionsmatrix (\rightarrow Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen").



Hinweis!

- Die nachfolgend aufgeführten Fehlertypen entsprechen den Werkeinstellungen
- Beachten Sie auch die Ausführungen auf \rightarrow 🖺 51.

Nr. Fehlermeldung / Typ		Ursache	Behebung / Ersatzteil						
P = Prozessfehler \$ = Störmeldung (mit Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge) ! = Hinweismeldung (ohne Auswirkungen auf die Ein-/Ausgänge)									
Nr. # 4	axx → Prozess-Bereichsgre	nzen überschritten							
401	P: TEILFÜLLUNG \$: # 401	Messrohr teilgefüllt oder leer	Prozessbedingungen der Anlage überprüfen						
			2. Messrohr füllen						
461	P: ABGL. N. OK \$: # 461	MSÜ-Abgleich nicht möglich, da die Leitfähigkeit zu gering oder zu hoch ist.	Die MSÜ-Funktion ist bei solchen Mess- stoffen nicht anwendbar!						
463	P: MSÜ VOLL = LEER \$: # 463	Die MSÜ-Abgleichswerte für volles bzw. leeres Rohr sind identisch, d.h. fehlerhaft.	Abgleich wiederholen und Vorgehens- weise genau beachten → 🖺 79						

9.4 Prozessfehler ohne Anzeigemeldung

Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen				
Hinweis! Zur Fehlerbehebung müssen ggf. Einstellungen in bestimmten Funktionen der Funktionsmatrix geändert od angepasst werden. Die nachfolgend aufgeführten Funktionen, z.B. DÄMPFUNG ANZEIGE usw., sind ausführt im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" erläutert.					
Anzeige negativer Durchflusswerte, obwohl der Messstoff in der Rohrleitung vorwärts fließt.	 Falls Getrenntausführung: Energieversorgung ausschalten und Verdrahtung kontrollieren → □ 33 Anschlüsse der Klemmen 41 und 42 eventuell vertauschen Funktion FINBAURICHT, AUFNEHMER entsprechend ändern 				
	Funktion EINBAURICHT. AUFNEHMER entsprechend				

Störungsbehebung Proline Promag 55

Fehlerbild	Behebungsmaßnahmen			
Unruhige Messwertanzeige trotz	1. Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich → 🖺 42			
kontinuierlichem Durchfluss.	 Der Messstoff ist zu inhomogen. Prüfen Sie folgende Messstoffeigenschaften: Gasblasenanteil zu hoch? Feststoffanteil zu hoch? Leitfähigkeitsschwankungen zu hoch? 			
	3. Funktion SYSTEMDÄMPFUNG → Wert erhöhen (→ GRUNDFUNKTIONEN/SYSTEMPARAMETER/EINSTELLUNGEN)			
	4. Funktion ZEITKONSTANTE \rightarrow Wert erhöhen (\rightarrow AUSGÄNGE/STROM-AUSGANG/EINSTELLUNGEN)			
	5. Funktion DÄMPFUNG ANZEIGE \rightarrow Wert erhöhen (\rightarrow ANZEIGE/BEDIENUNG/GRUNDEINSTELLUNGEN)			
Die Messwertanzeige bzw. Messwertausgabe ist pulsierend oder schwankend, z.B. wegen Kolben-, Schlauch-, Membranpumpen oder Pumpen mit ähnlicher Fördercharakteristik.	Führen Sie das Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" durch → 🗎 67 Führen diese Maßnahmen nicht zum Erfolg, muss zwischen der Pumpe und dem Durchfluss-Messgerät ein Pulsationsdämpfer eingebaut werden.			
Es treten Differenzen zwischen dem internen Summenzähler des Durchfluss- Messgerätes und dem	Dieses Fehlerbild tritt insbesondere bei Rückflüssen in der Rohrleitung auf, da der Impulsausgang im Messmodus STANDARD oder SYMMETRIE nicht subtrahieren kann.			
externen Zählwerk auf.	Folgende Lösung bietet sich an: Es sollen Durchflüsse in beiden Fließrichtungen berücksichtigt werden. Die Funktion MESSMODUS ist für den betreffenden Impulsausgang auf PUL- SIERENDER DURCHFLUSS einzustellen.			
Wird trotz Stillstand des Messstof-	1. Prüfen Sie Erdung und Potenzialausgleich → 🖺 42			
fes und gefülltem Messrohr ein geringer Durchfluss angezeigt?	2. Prüfen Sie, ob Gasblasen im Messstoff sind.			
geringer Durennuss ungezeige.	 Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE aktivieren, d.h. Wert für den Einschaltpunkt eingeben bzw. erhöhen (→ GRUNDFUNKTIONEN/PROZESSPARAMETER/EINSTELLUNGEN). 			
Wird trotz leerem Messrohr ein Messwert angezeigt?	 Führen Sie einen Leer- bzw. Vollrohrabgleich durch und schalten Sie danach die Messstoffüberwachung ein →			
	 Getrenntausführung: Überprüfen Sie die Klemmenverbindungen des MSÜ-Kabels → 34 Füllen Sie das Messrohr. 			
Das Stromausgangssignal beträgt	1. Funktion BUS-ADRESSE auf "0" einstellen.			
ständig 4 mA, unabhängig vom momentanen Durchflusssignal.	2. Schleichmenge zu hoch → entsprechenden Wert in der Funktion EINSCHALTPUNKT SCHLEICHMENGE verringern.			
Die Störung kann nicht behoben werden oder es liegt ein anderes Fehlerbild vor. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an Ihre zuständige Endress+Hauser-Service-organisation.	Folgende Problemlösungen sind möglich: Endress+Hauser-Servicetechniker anfordern Wenn Sie einen Servicetechniker vom Kundendienst anfordern, benötigen wir folgende Angaben: Kurze Fehlerbeschreibung Typenschildangaben: Bestell-Code und Seriennummer → ● 6 Rücksendung von Geräten an Endress+Hauser Beachten Sie unbedingt die erforderlichen Maßnahmen, bevor Sie ein Messgerät zur Reparatur oder Kalibrierung an Endress+Hauser zurücksenden → ● 99. Legen Sie dem Durchfluss-Messgerät in jedem Fall das vollständig ausgefüllte Formular "Erklärung zur Kontamination" bei. Eine Kopiervorlage dieses Formulars befindet sich am Schluss der Betriebsanleitung. Austausch der Messumformerelektronik Teile der Messelektronik defekt → Ersatzteil bestellen → ● 93			

Proline Promag 55 Störungsbehebung

9.5 Verhalten der Ausgänge bei Störung



Hinweis!

Das Fehlerverhalten von Strom-, Impuls- und Frequenzausgang kann über verschiedene Funktionen der Funktionsmatrix eingestellt werden. Ausführliche Angaben dazu können Sie dem Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" entnehmen.

Mit Hilfe der Messwertunterdrückung können die Signale von Strom-, Impuls- und Frequenzausgang auf den Ruhepegel zurückgesetzt werden, z.B. für das Unterbrechen des Messbetriebs während der Reinigung einer Rohrleitung. Diese Funktion hat höchste Priorität vor allen anderen Gerätefunktionen; Simulationen werden beispielsweise unterdrückt.

	System-/Prozessfehler anliegend	Messwertunterdrückung aktiviert
	ı! pzessfehler, die als "Hinweismeldung" definiert sind, haben ke Beachten Sie dazu die Ausführungen auf → 🖺 51	einerlei Auswirkungen auf die Ein
Stromausgang	MININMALER WERT 0-20 mA → 0 mA 4-20 mA → 2 mA 4-20 mA HART → 2 mA 4-20 mA NAMUR → 3,5 mA 4-20 mA HART NAMUR → 3,5 mA 4-20 mA HART US → 3,75 mA 4-20 mA (25 mA) → 0 mA 4-20 mA (25 mA) → 2 mA 4-20 mA (25 mA) → 2 mA 4-20 mA (25 mA) + 2 mA 4-20 mA \rightarrow 22 mA 4-20 mA HART NAMUR \rightarrow 22,6 mA 4-20 mA HART US \rightarrow 22,6 mA 4-20 mA HART US \rightarrow 22,6 mA 4-20 mA (25 mA) \rightarrow 25 mA 4-20 mA (25 mA) HART \rightarrow 25 mA	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"
Impulsausgang	RUHEPEGEL Signalausgabe → keine Impulse LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben. AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"

Störungsbehebung Proline Promag 55

Störungsverhalte	Störungsverhalten von Ausgängen							
	System-/Prozessfehler anliegend	Messwertunterdrückung aktiviert						
Frequenzaus- gang	RUHEPEGEL Signalausgabe → 0 Hz STÖRPEGEL Ausgabe der in der Funktion WERT STÖRPEGEL (4211) vorgegebenen Frequenz. LETZTER WERT Letzter gültiger Messwert (vor Auftreten der Störung) wird ausgegeben. AKTUELLER WERT Störung wird ignoriert, d.h. normale Messwertausgabe auf Basis der aktuellen Durchflussmessung.	Ausgangssignal entspricht "Nulldurchfluss"						
Summenzähler	ANHALTEN Die Summenzähler bleiben stehen solange eine Störung ansteht. AKTUELLER WERT Die Störung wird ignoriert. Die Summenzähler summieren entsprechend des aktuellen Durchflussmesswertes weiter auf. LETZTER WERT Die Summenzähler summieren entsprechend des letzten gültigen Durchflussmesswertes (vor Eintreten der Störung) weiter auf.	Summenzähler hält an						
Relaisausgang	Bei Störung oder Ausfall der Energieversorgung: Relais → spannungslos Im Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" finden Sie ausführliche Angaben zum Schaltverhalten der Relais bei unterschiedlicher Konfiguration wie Störmeldung, Durchflussrichtung, MSÜ, Grenzwert usw.	Keine Auswirkungen auf den Relaisausgang						

Proline Promag 55 Störungsbehebung

9.6 Ersatzteile

Es ist möglich, dass die Fehlerbehebung den Austausch defekter Geräteteile durch geprüfte Ersatzteile erfordert. Die nachfolgende Abbildung gibt eine Übersicht der lieferbaren Ersatzteile.



Hinweis!

Ersatzteile werden als "Set" ausgeliefert und beinhalten folgende Teile:

- Ersatzteil
- Zusatzteile, Kleinmaterialien (Schrauben, usw.)
- Einbauanleitung
- Verpackung

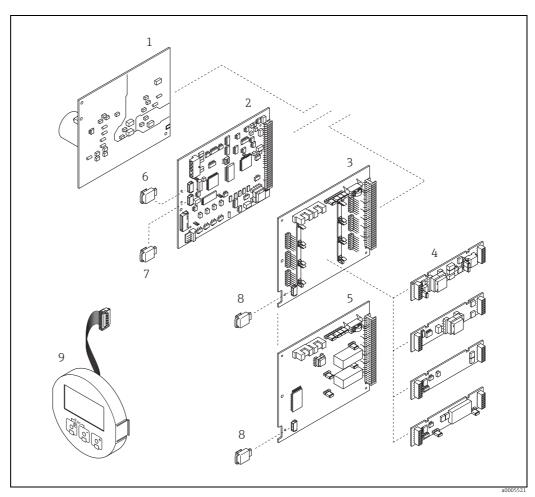


Abb. 65: Ersatzteile für Promag-Messumformer (Feld- und Wandaufbaugehäuse)

- 1 Netzteilplatine
- 2 Messverstärkerplatine
- 3 I/O-Platine (COM Modul), umrüstbar
- 4 Steckbare Ein-/Ausgangs-Submodule; Bestellstruktur → 🖺 82
 - I/O-Platine (COM Modul), nicht umrüstbar
- 6 S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
- 7 T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
- 8 F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)

Anzeigemodul

Störungsbehebung Proline Promag 55

9.6.1 Ein-/Ausbau von Elektronikplatinen

Feldgehäuse



Warnung!

- Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.
- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.



Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen \rightarrow 🖸 66:

- 1. Elektronikraumdeckel vom Messumformergehäuse abschrauben.
- 2. Entfernen Sie die Vor-Ort-Anzeige (1) wie folgt:
 - Seitliche Verriegelungstasten (1.1) drücken und Anzeigemodul entfernen.
 - Flachbandkabel (1.2) des Anzeigemoduls von der Messverstärkerplatine abziehen.
- 3. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (2) lösen und Abdeckung entfernen.
- 4. Ausbau von Netzteilplatine (4) und I/O-Platine (6, 7):
 Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 5. Ausbau von Sub-Modulen (6.2, nur bei Messgeräten mit umrüstbarer I/O-Platine): Die Sub-Module (Ein-/Ausgänge) können ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen oder aufgesteckt werden.
 - 🖒 Achtung!

Die Sub-Module dürfen nur gemäß den vorgegebenen Kombinationsmöglichkeiten auf die I/O-Platine gesteckt werden $\rightarrow \cong 40$.

Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 2" = Anschlussklemmen 24/25
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21
- 6. Ausbau der Messverstärkerplatine (5):
 - Stecker des Elektrodenkabels (5.1) inkl. S-DAT (5.3) von der Platine abziehen.
 - Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels (5.2) lösen und Stecker sorgfältig, d.h. ohne hin- und herzubewegen, von der Platine abziehen.
 - Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (3) stecken, und Platine aus der Halterung ziehen.
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Proline Promag 55 Störungsbehebung

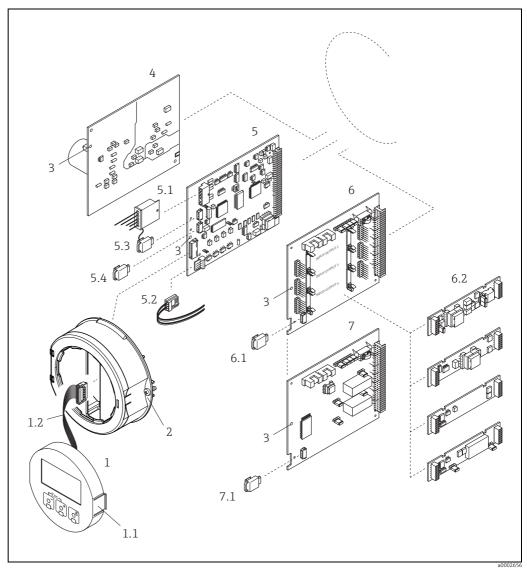


Abb. 66: Feldgehäuse: Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen

- Vor-Ort-Anzeige
- 1.1 1.2 2 3 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2 7.1

- Vorriegelungstaste
 Flachbandkabel (Anzeigemodul)
 Schrauben Elektronikraumabdeckung
 Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen
 Netzteilplatine
- Messverstärkerplatine
- Elektrodenkabel (Sensor)

- Spulenstromkabel (Sensor)
 Spulenstromkabel (Sensor)
 S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
 T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
 I/O-Platine (unrüstbar)
 F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)
- Steckbare Sub-Module (Ein-/Ausgänge)
- I/O-Platine (nicht umrüstbar) F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)

Störungsbehebung Proline Promag 55

Wandaufbaugehäuse



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

- Beschädigungsgefahr elektronischer Bauteile (ESD-Schutz)! Durch statische Aufladung können elektronischer Bauteile beschädigt oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden. Verwenden Sie einen ESD-gerechten Arbeitsplatz mit geerdeter Arbeitsfläche!
- Kann bei den nachfolgenden Arbeitsschritten nicht sichergestellt werden, dass die Spannungsfestigkeit des Gerätes erhalten bleibt, ist eine entsprechende Prüfung gemäß Angaben des Herstellers durchzuführen.



Achtung

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

Ein- und Ausbau der Platinen \rightarrow **2** 67:

- 1. Schrauben lösen und Gehäusedeckel (1) aufklappen.
- 2. Schrauben des Elektronikmoduls (2) lösen. Elektronikmodul zuerst nach oben schieben und danach soweit als möglich aus dem Wandaufbaugehäuse herausziehen.
- 3. Folgende Kabelstecker sind nun von der Messverstärkerplatine (7) abzuziehen:
 - Stecker des Elektrodenkabels (7.1) inkl. S-DAT (7.3)
 - Stecker des Spulenstromkabels (7.2): Dazu Stecker-Verriegelung des Spulenstromkabels (5.2) lösen und Stecker sorgfältig, d.h. ohne hin- und herzubewegen, von der Platine abziehen.
 - Flachbandkabelstecker (3) des Anzeigemoduls
- 4. Schrauben der Elektronikraumabdeckung (4) lösen und Abdeckung entfernen.
- 5. Ausbau von Platinen (6, 7, 8):
 Dünnen Stift in die dafür vorgesehene Öffnung (5) stecken und Platine aus der Halterung ziehen.
- 6. Ausbau von Sub-Modulen (8.2, nur bei Messgeräten mit umrüstbarer I/O-Platine): Die Sub-Module (Ein-/Ausgänge) können ohne weitere Hilfsmittel von der I/O-Platine abgezogen oder aufgesteckt werden.
 - Achtung!

Die einzelnen Steckplätze sind zusätzlich gekennzeichnet und entsprechen bestimmten Klemmen im Anschlussraum des Messumformers:

- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 2" = Anschlussklemmen 24/25
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 3" = Anschlussklemmen 22/23
- Steckplatz "INPUT/OUTPUT 4" = Anschlussklemmen 20/21
- 7. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Proline Promag 55 Störungsbehebung

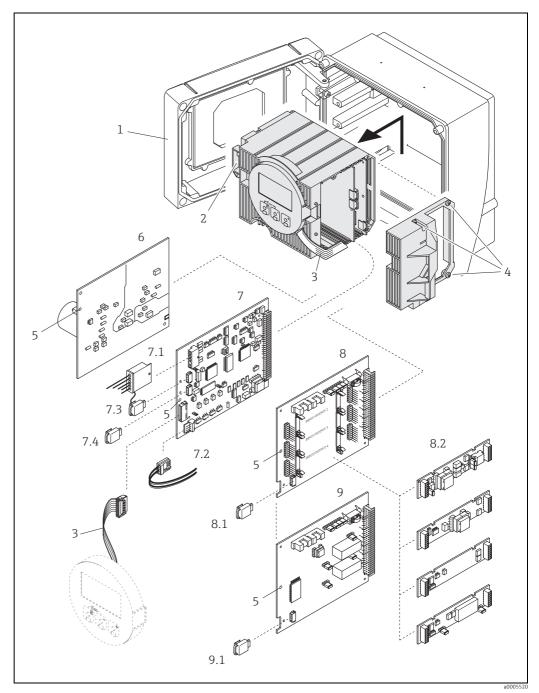


Abb. 67: Wandaufbaugehäuse: Ein- und Ausbau von Elektronikplatinen

- Gehäusedeckel
- Elektronikmodul
- Flachbandkabel (Anzeigemodul)
- 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 8 8.1 8.2 9 9.1
- Schrauben Elektronikraumabdeckung
 Hilfsöffnung für den Ein-/Ausbau von Platinen
 Netzteilplatine
 Messverstärkerplatine
 Elektrodenkabel (Sensor)

- Spulenstromkabel (Sensor)

- Spulenstromkabel (sensor)
 S-DAT (Sensor-Datenspeicher)
 T-DAT (Messumformer-Datenspeicher)
 I/O-Platine (umrüstbar)
 F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)
 Steckbare Sub-Module (Ein-/Ausgänge)
 I/O-Platine (nicht umr
- I/O-Platine (nicht umrüstbar)
- F-CHIP (Funktions-Chip für optionale Software)

Störungsbehebung Proline Promag 55

9.6.2 Austausch der Gerätesicherung



Warnung!

Stromschlaggefahr! Offenliegende Bauteile mit berührungsgefährlicher Spannung. Vergewissern Sie sich, dass die Energieversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie die Elektronikraumabdeckung entfernen.

Die Gerätesicherung befindet sich auf der Netzteilplatine \rightarrow \blacksquare 68. Tauschen Sie die Sicherung wie folgt aus:

- 1. Energieversorgung ausschalten.
- 3. Schutzkappe (1) entfernen und Gerätesicherung (2) ersetzen. Verwenden Sie ausschließlich folgenden Sicherungstyp:
 - 20...260 V AC / 20...64 V DC \rightarrow 2,0 A träge/250 V; 5,2 × 20 mm
 - Ex-Geräte → siehe entsprechende Ex-Dokumentation
- 4. Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.



Achtung!

Verwenden Sie nur Originalteile von Endress+Hauser.

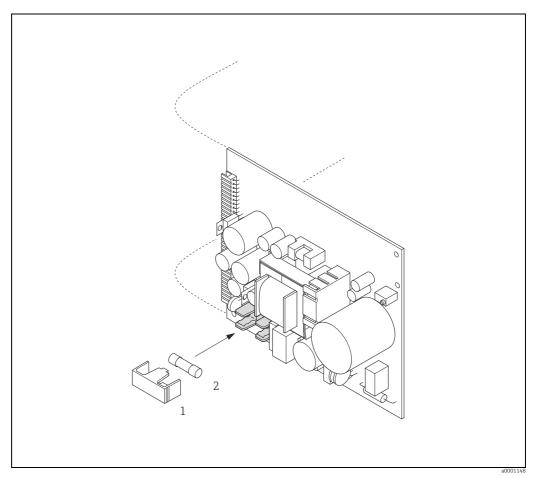


Abb. 68: Austausch der Gerätsicherung auf der Netzteilplatine

- 1 Schutzkappe
- 2 Gerätesicherung

Proline Promag 55 Störungsbehebung

9.7 Rücksendung

Im Fall einer Reparatur, Werkskalibrierung, falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumsberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Um eine sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung Ihres Geräts sicherzustellen: Informieren Sie sich über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen auf der Endress+Hauser Internetseite www.services.endress.com/return-material

9.8 Entsorgung

Beachten Sie die in Ihrem Land gültigen Vorschriften!

9.9 Software-Historie

Datum	Software-Version	Software-Änderungen	Dokumentation
06.2009	1.02.XX	Kalibrationshistorie	71104961/10.09
11.2007	1.01.XX	Neue Funktionalitäten: Leitfähigkeit	71064032/11.07
09.2006	1.00.XX	Original-Software	71031144/09.06

Technische Daten Proline Promag 55

10 Technische Daten

10.1 Anwendungsbereich

→ 🖺 4

10.2 Arbeitsweise und Systemaufbau

Messprinzip

Magnetisch-induktive Durchflussmessung nach dem Faraday'schen Gesetz.

Messeinrichtung

 $\rightarrow \blacksquare 6$

10.3 Eingang

Messgröße

- Durchflussgeschwindigkeit (proportional zur induzierten Spannung)
- Leitfähigkeit (ohne Temperaturkompensation)

Messbereich

- Durchflussgeschwindigkeit: Typisch v = 0,01...10 m/s (0,03...33 ft/s) mit der spezifizierten Messgenauigkeit
- Leitfähigkeit s = 5...2000 μS/cm nicht verfügbar für Sensoren ohne Bezugselektrode (Promag H, Promag S mit Bürstenelektroden)

Messdynamik

Durchflussgeschwindigkeit: über 1000:1

Eingangssignal

Statuseingang (Hilfseingang):

U = 3...30 V DC, $R_i = 5 \text{ k}\Omega$, galvanisch getrennt.

Konfigurierbar für: Summenzähler zurücksetzen, Messwertunterdrückung, Fehlermeldungen zurücksetzen

Stromeingang:

Aktiv/passiv wählbar, galvanisch getrennt, Endwert einstellbar, Auflösung: 3 μ A, Temperaturkoeffizient: typisch 0,005% v.E./°C (0,003 % v.E./°F)

- Aktiv: 4...20 mA, $R_i \ge 150 \Omega$, $U_{out} = 24 \text{ V DC}$, kurzschlussfest
- Passiv: 0/4...20 mA, $R_i \le 150 \Omega$, $U_{max} = 30$ V DC

10.4 Ausgang

Ausgangssignal

Stromausgang:

Aktiv/passiv wählbar, galvanisch getrennt, Zeitkonstante wählbar (0,01...100 s), Endwert einstellbar, Temperaturkoeffizient: typ. 0,005% v.E./°C (0,003 % v.E./°F), Auflösung: 0,5 μ A

- \blacksquare Aktiv: 0/4...20 mA, R_L < 700 Ω (bei HART: $R_L \ge 250~\Omega)$
- Passiv: 4...20 mA; Versorgungsspannung V_S : 18...30 V DC; $R_i \ge 150 \Omega$

Impuls-/Frequenzausgang:

Aktiv/passiv wählbar (Ex i Version nur passiv), galvanisch getrennt

- Aktiv: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA während 20 ms), $R_L > 100 \Omega$
- Passiv: Open Collector, 30 V DC, 250 mA

Proline Promag 55 Technische Daten

	 Frequenzausgang: Endfrequenz 210000 Hz (f_{max} = 12500 Hz), Puls-/Pausenverhältnis 1:1, Pulsbreite max. 10 s Impulsausgang: Pulswertigkeit und Pulspolarität wählbar, Pulsbreite einstellbar (0,052000 ms)
Ausfallsignal	Stromausgang: Fehlerverhalten wählbar (z.B. gemäß NAMUR-Empfehlung NE 43)
	Impuls-/Frequenzausgang: Fehlerverhalten wählbar
	Relaisausgang: "spannungslos" bei Störung oder Ausfall Energieversorgung
	Detaillierte Angaben $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $
Bürde	Siehe "Ausgangssignal"
Schleichmengen- unterdrückung	Schaltpunkte für die Schleichmengenunterdrückung frei wählbar.
Galvanische Trennung	Alle Stromkreise für Eingänge, Ausgänge und Energieversorgung sind untereinander galva- nisch getrennt.
Schaltausgang	Relaisausgang:
	Öffner- oder Schließerkontakt verfügbar (Werkeinstellung: Relais $1 = Schließer$, Relais $2 = $ Öffner), max. 30 V/0,5 A AC; 60 V/0,1 A DC, galvanisch getrennt. Konfigurierbar für: Fehlermeldungen, Messstoffüberwachung (MSÜ), Durchflussrichtung, Grenzwerte
	10.5 Energieversorgung
Klemmenbelegung	→ 🖺 33
	■ 20260 V AC, 4565 Hz ■ 2064 V DC
 Leistungsaufnahme	Leistungsaufnahme
	 AC: <45 VA bei 260 V AC; <32 VA bei 110 V AC (inkl. Messaufnehmer) DC: <19 W (inkl. Messaufnehmer)
	Einschaltstrom
	 Max. 2,5 A (< 200 ms) bei 24 V DC Max. 2,5 A (<5 ms) bei 110 V AC Max. 5,5 A (<5 ms) bei 260 V AC
	Überbrückung von min. 1 Netzperiode: ■ EEPROM oder HistoROM/T-DAT sichern Messsystemdaten bei Ausfall der Energieversor- qung
	 HistoROM/S-DAT: auswechselbarer Datenspeicher mit Messaufnehmer-Kenndaten (Nennweite, Seriennummer, Kalibrierfaktor, Nullpunkt usw.)
Potenzialausgleich	→ 🖺 42ff

Technische Daten Proline Promag 55

Kabeleinführungen

Energieversorgungs- und Elektrodenkabel (Ein-/Ausgänge):

- Kabelverschraubung M20 × 1,5 (8...12 mm / 0,31... 0,47 inch)
- Kabelverschraubung Sensor für verstärkte Kabel M20×1,5 (9,5...16 mm/0,37...0,63 inch)
- Kabeleinführungen für Gewinde ½" NPT, G ½"

Verbindungskabel für Getrenntausführung:

- Kabelverschraubung M20 × 1,5 (8...12 mm / 0,31... 0,47 inch)
- Kabelverschraubung Sensor für verstärkte Kabel M20×1,5 (9,5...16 mm/0,37...0,63 inch)
- Kabeleinführungen für Gewinde ½" NPT, G ½"

Kabelspezifikationen Getrenntausführung

→ 🖺 37

10.6 Leistungsmerkmale

Referenzbedingungen

- Fehlergrenzen in Anlehnung an DIN EN 29104, zukünftig ISO 20456
- Wasser, typisch +15...+45°C (+59...+113 °F); 0,5...7 bar (73...101 psi)
- Angaben gemäß Kalibrierprotokoll
- Angaben Messabweichung basierend auf akkreditierten Kalibrieranlagen laut ISO 17025

Max. Messabweichung

Volumenfluss

Impulsausgang:

- Standardmäßig: ±0,2% v.M. ± 2 mm/s (v.M. = vom Messwert)
- Mit Option Bürstenelektroden: ±0,5% v.M. ± 2 mm/s (v.M. = vom Messwert)

Stromausgang:

zusätzlich typisch ± 5 µA



Hinweis!

Schwankungen der Versorgungsspannung haben innerhalb des spezifizierten Bereichs keinen Einfluss.

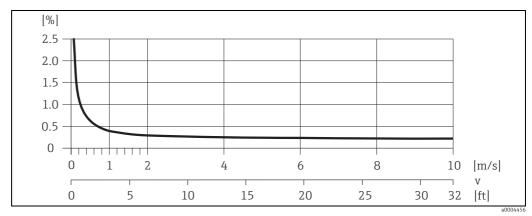


Abb. 69: Max. Messfehlerbetrag in % des Messwertes

Leitfähigkeit

- Max. Messabweichung nicht spezifiziert
- Ohne Temperaturkompensation

Wiederholbarkeit

Volumenfluss

- Standardmäßig: max. ±0,1% v.M. ± 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)
- Mit Bürstenelektroden (Option): max. ±0,2% v.M. ± 0,5 mm/s (v.M. = vom Messwert)

Leitfähigkeit

■ Max. ±5% v.M. (v.M. = vom Messwert)

Proline Promag 55 Technische Daten

10.7 Montage

Einbauhinweise

 $\rightarrow \blacksquare 12$

Ein- und Auslaufstrecken

Einlaufstrecke: typisch $\geq 5 \times DN$ Auslaufstrecke: typisch $\geq 2 \times DN$

Verbindungskabellänge

Bei der Getrenntausführung wird die zulässige Verbindungskabellänge L_{max} von der Leitfähigkeit bestimmt $\rightarrow \ \, \boxminus \ \,$ 19.

10.8 Umgebung

Umgebungstemperaturbereich

Messumformer:

- Standard:
 - Kompaktausführung: -20...+50 °C (-4...+122 °F)
 - Getrenntausführung: -20...+60 °C (-4...+140 °F)
- Optional:
 - Kompaktausführung: -40...+50 °C (-40...+122 °F)
 - Getrenntausführung: -40...+60 °C (-40...+140 °F)



Hinweis

Bei Umgebungstemperaturen unter $-20\,^{\circ}\text{C}$ ($-4\,^{\circ}\text{F}$) kann die Ablesbarkeit der Anzeige beeinträchtigt werden.

Messaufnehmer:

- Flanschmaterial Kohlenstoffstahl: -10...+60 °C (+14...+140 °F)
- Flanschmaterial Edelstahl: -40...+60 °C (-40...+140 °F)



Achtung!

Die min. und max. Messrohrauskleidungstemperaturen dürfen nicht überschritten werden (\rightarrow "Messstofftemperaturbereich").

Folgende Punkte sind zu beachten:

- Montieren Sie das Messgerät an einer schattigen Stelle. Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden, insbesondere in wärmeren Klimaregionen.
- Bei gleichzeitig hohen Umgebungs- und Messstofftemperaturen ist der Messumformer räumlich getrennt vom Messaufnehmer zu montieren (→ "Messstofftemperaturbereich").

Lagerungstemperatur

Die Lagerungstemperatur entspricht dem Umgebungstemperaturbereich von Messumformer und Messaufnehmer.

Schutzart

Messumformer

■ Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure

Messaufnehmer

- Standardmäßig: IP 67, Type 4X enclosure
- Optional bei Getrenntausführung für Promag S bestellbar:
 - IP 68, Type 6P enclosure

Stoß- und Schwingungsfestigkeit

Beschleunigung bis 2 g in Anlehnung an IEC 600 68-2-6

(Hochtemperaturausführung: Es sind keine entsprechenden Angaben vorhanden)

Technische Daten Proline Promag 55

Innenreinigung



Achtung!

Die für das Messgerät zulässige maximale Messstofftemperatur darf nicht überschritten

CIP-Reinigung möglich:

Promag S (mit PFA), Promag H

CIP-Reinigung nicht möglich:

Promag S (mit PU, PTFE, Hartgummi, Naturgummi)

SIP-Reinigung möglich:

Promag S (mit PFA), Promag H

SIP-Reinigung nicht möglich:

Promag S (mit PU, PTFE, Hartgummi, Naturgummi)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Nach IEC/EN 61326 sowie der NAMUR-Empfehlung NE 21

10.9 **Prozess**

Messstofftemperaturbereich

Die zulässige Temperatur ist von der Messrohrauskleidung abhängig:

Promag S

- 0...+80 °C (+32...+176 °F) bei Hartgummi (DN 65...600 / 2½...24")
- 0...+60 °C (+32...+140 °F) bei Naturgummi (DN 65...600 / 2½...24")
- \bullet –20...+50 °C (–4...+122 °F) bei Polyurethan (DN 25...600 / 1...24")
- -20...+180 °C (-4...+356 °F) bei PFA (DN 25...200 / 1...8"), Einschränkungen → siehe Diagramme
- -40...+130 °C (-40...+266 °F) bei PTFE (DN 15...600 / ½...24"), Einschränkungen → siehe Diagramme

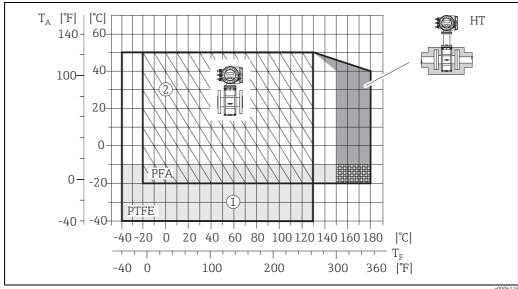


Abb. 70: Kompaktausführungen Promag S (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 $T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation 1 = Hellgraue Fläche <math>\rightarrow$ Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur für Edelstahlflansche $2 = Schr\"{a}g \ schraffierte \ Fl\"{a}che \ \rightarrow Schaumauskleidung \ (HE) \ + \ Schutzart \ IP68 = Messstofftemper \ atur \ max. \ 130^{\circ}C$

Proline Promag 55 Technische Daten

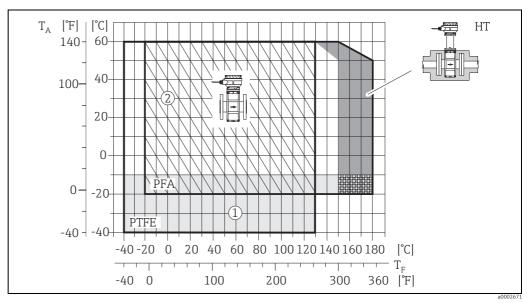


Abb. 71: Getrenntausführungen (mit PFA- oder PTFE-Auskleidung)

 T_A = Umgebungstemperatur; T_F = Messstofftemperatur; HT = Hochtemperaturausführung mit Isolation 1 = Hellgraue Fläche \rightarrow Temperaturbereich von -10...-40 °C (-14...-40 °F) gilt nur für Edelstahlflansche 2 = Schräg schraffierte Fläche \rightarrow Schaumauskleidung (HE) + Schutzart IP68 = Messstofftemperatur max. 130°C

Promag H

Messaufnehmer:

- DN 2...25: -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- DN 40...100: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Dichtungen:

- EPDM: -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Silikon (VMQ): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Viton (FKM): -20...+150 °C (-4...+302 °F)
- Kalrez: -20...+150 °C (-4...+302 °F)

Leitfähigkeit

Die Mindestleitfähigkeit beträgt:

■ ≥ 5 µS/cm für Flüssigkeiten im Allgemeinen



Hinweis

Druck-Temperatur-Kurven

Messstoffdruckbereich (Nenndruck)

Promag S

- EN 1092-1 (DIN 2501): PN 10 (DN 200...600/8...24"), PN 16 (DN 65...600/2½...24"), PN 25 (DN 200...600/8...24 "), PN 40 (DN 15...150/½...6 ")
- ASME B16.5: Class 150 (DN ½...24"), Class 300 (DN ½...6")
- JIS B2220: 10 K (DN 50...600/2...24 "), 20 K (DN 15...600/½...24 ")
- AS 2129: Table E (DN 25/1", DN 50/2")
- AS 4087: Cl. 14 (DN 50/2")

Promag H

Der zulässige Nenndruck ist abhängig vom Prozessanschluss, der Dichtung und Nennweite. Details finden Sie in der separaten Dokumentation "Technische Information" $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 114$.

Technische Daten Proline Promag 55

Unterdruckfestigkeit (Messrohrauskleidung)

Promag S (SI-Einheiten)

Nennweite	Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten) Grenzwerte für den Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen Messstofftemperaturen						
[mm]		25 °C 50 °C 80 °C 100 °C 130 °C 150 °C 180 °C						
25600	Polyurethan	0	0	-	_	-	-	-
65600	Naturgummi	0	0	_	_	-	-	-
65600	Hartgummi	0	0	0	_	-	-	_

Nennweite	Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten) Grenzwerte für den Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen Messstofftemperaturen								
[mm]		25 ℃	25 °C 80 °C 100 °C 130 °C 150 °C 180 °C							
15	PTFE	0	0	0	100	-	-			
25	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0			
32	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0			
40	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0			
50	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	100/0	-/0	-/0			
65	PTFE/PFA	0/0	*	40/0	130/0	-/0	-/0			
80	PTFE/PFA	0/0	*	40/0	130/0	-/0	-/0			
100	PTFE/PFA	0/0	*	135/0	170/0	-/0	-/0			
125	PTFE/PFA	135/0	*	240/0	385/0	-/0	-/0			
150	PTFE/PFA	135/0	*	240/0	385/0	-/0	-/0			
200	PTFE/PFA	200/0	*	290/0	410/0	-/0	-/0			
250	PTFE	330	*	400	530	-	-			
300	PTFE	400	*	500	630	-	-			
350	PTFE	470	*	600	730	-	-			
400	PTFE	540	*	670	800	-	-			
450	PTFE				•					
500	PTFE	Kein Unterdruck zulässig!								
600	PTFE									
* Es kann kein V	Es kann kein Wert angegeben werden.									

Promag H

Nennweite	Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (SI-Einheiten) Grenzwerte für den Absolutdruck [mbar] bei verschiedenen Messstofftemperaturen					
[mm]		25 ℃	80℃	100 ℃	130℃	150℃	180 ℃
2150	PFA	0	0	0	0	0	0

Proline Promag 55 Technische Daten

Promag S (US-Einheiten)

	Nennweite	Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten) Grenzwerte für den Absolutdruck [psi] bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
	[inch]		77 °F	122 °F	176 °F	212 °F	266 °F	302 °F	356°F	
Ī	124"	Polyurethan	0	0	-	-	_	-	_	
	324"	Naturgummi	0	0	_	-	_	-	_	
	324"	Hartgummi	0	0	0	-	-	-	-	

Nennweite	Messrohr- auskleidung			keit Messroh den Absolute Messstoffte					
[inch]		77 °F	176 °F	212 °F	266 °F	302 °F	356 °F		
1/2"	PTFE	0	0	0	1,5		-		
1"	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	1,5/0	-/0	-/0		
1 ½"	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	1,5/0	-/0	-/0		
2"	PTFE/PFA	0/0	0/0	0/0	1,5/0	-/0	-/0		
3"	PTFE/PFA	0/0	*	0,6/0	1,9/0	-/0	-/0		
4"	PTFE/PFA	0/0	*	2,0/0	2,5/0	-/0	-/0		
6"	PTFE/PFA	2,0/0	*	3,5/0	5,6/0	-/0	-/0		
8"	PTFE/PFA	2,9/0	*	4,2/0	5,9/0	-/0	-/0		
10"	PTFE	4,8	*	5,8	7,7	-	-		
12"	PTFE	5,8	*	7,3	9,1	-	-		
14"	PTFE	6,8	*	8,7	10,6	-	-		
16"	PTFE	7,8	*	9,7	11,6	-	-		
18"	PTFE			II.	1	1			
20"	PTFE			Kein Unterdr	uck zulässig!				
24"	PTFE								

Promag H

Nennweite	Messrohr- auskleidung	Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung (US-Einheiten) Grenzwerte für den Absolutdruck [psi] bei verschiedenen Messstofftemperaturen							
[inch]		77 °F	176 ℉	212 °F	266 °F	302 ℉	356 °F		
¹/ ₁₂ 6"	PFA	0	0	0	0	0	0		

Durchflussgrenze

Druckverlust

- Kein Druckverlust, falls der Einbau des Messaufnehmers in eine Rohrleitung mit gleicher Nennweite erfolgt.
- \blacksquare Druckverlustangaben bei der Verwendung von Anpassungsstücken nach DIN EN 545 → \boxminus 16.

Technische Daten Proline Promag 55

10.10 Konstruktiver Aufbau

Bauform, Maße

Gewicht (SI-Einheiten)

Promag S



Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewicht in Kilogramm [kg]								
	ŀ	Kompakta	usführ	ung	Getrenntausführung (ohne Kabel)				
					Messaufnehmer			Messumformer	
[mm]	EN (D	IN) / AS*		JIS	EN (DI	N) / AS*	-	JIS	(Wandaufbaugehäuse)
15		6,5		6,5		4,5		4,5	6,0
25	PN 40	7,3		7,3		5,3		5,3	6,0
32		8,0		7,3	PN 40	6,0		5,3	6,0
40		9,4		8,3	Н	7,4		6,3	6,0
50		10,6		9,3		8,6		7,3	6,0
65	.0	12,0		11,1		10,0		9,1	6,0
80		14,0		12,5		12,0		10,5	6,0
100	PN 16	16,0		14,7	PN 16	14,0		12,7	6,0
125	Д	21,5	10K	21,0	Ъ	19,5	10K	19,0	6,0
150		25,5	10	24,5		23,5		22,5	6,0
200		45		41,9		43		39,9	6,0
250		65		69,4		63		67,4	6,0
300		70		72,3		68		70,3	6,0
350	10	115		79	PN 10	113		77	6,0
400	PN 10	135		100	PN	133		98	6,0
450		175		128		173		126	6,0
500		175		142		173		140	6,0
600		235		188		233		186	6,0

Messumformer (Kompaktausführung): 3,4 kg

Hochtemperaturausführung: + 1,5 kg

^{*} Bei Flanschen nach AS sind nur DN 25 und 50 verfügbar

Proline Promag 55 Technische Daten

Promag H



Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführun	g (ohne Kabel; DIN)
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)
[mm]	[kg]	[kg]	[kg]	[kg]
2	5,2	5,7	2,0	6,0
4	5,2	5,7	2,0	6,0
8	5,3	5,8	2,0	6,0
15	5,4	5,9	1,9	6,0
25	5,5	6,0	2,8	6,0
40	7,1	7,6	4,1	6,0
50	7,6	8,1	4,6	6,0
65	8,4	8,9	5,4	6,0
80	9,0	9,5	6,0	6,0
100	10,3	10,8	7,3	6,0
125	15,7	16,2	12,7	6,0
150	18,1	18,6	15,1	6,0
Messumforme	er (Kompaktausführung)	: 3,4 kg		,

Gewicht (US-Einheiten)

Promag S



Hinweis

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Gewicht in Pounds [lbs]							
	Kompak	tausführung	Getrenntausführung (ohne Kabel)					
			Messa	aufnehmer	Messumformer			
[inch]	А	SME	I	ASME	(Wandaufbaugehäuse)			
1/2"		14		10	13			
1"		16		12	13			
1 ½"		21		16	13			
2"	Class 150	23	Class 150	19	13			
3"		31		26	13			
4"		35		31	13			
6"		56		52	13			
8"		99		95	13			
10"		165	Cla	161	13			
12"		243		238	13			
14"		386		381	13			
16"		452		448	13			
18"		562		558	13			
20"		628		624	13			
24"		893		889	13			
Messumformer (K	ompaktausfül	hrung): 7,5 lbs	•					

Hochtemperaturausführung: +3,3 lbs

Technische Daten Proline Promag 55

Promag H



Hinweis!

Die folgenden Gewichtsangaben gelten für Standarddruckstufen und ohne Verpackungsmaterial.

Nennweite	Kompaktausf	ührung (DIN)	Getrenntausführun	g (ohne Kabel; DIN)
DIN	Aluminium- Feldgehäuse	Edelstahl- Feldgehäuse	Messaufnehmer	Messumformer (Wandgehäuse)
[in]	[lbs]	[lbs]	[lbs]	[lbs]
1/12"	11,5	12,6	4,0	13,0
1/8"	11,5	12,6	4,0	13,0
3/8"	11,7	12,8	4,0	13,0
1/2"	11,9	13,0	4,0	13,0
1"	12,1	13,2	6,0	13,0
1 1/2"	15,7	16,8	4,1	13,0
2"	16,8	17,9	4,6	13,0
3"	19,8	20,9	6,0	13,0
4"	22,7	23,8	7,3	13,0
6"	39,9	41,0	15,1	13,0
Messumforme	er (Kompaktausführung)	: 7,5 lbs		

Werkstoffe

Promag S

Gehäuse Messumformer:

- Kompakt- und Getrenntausführung: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat

Gehäuse Messaufnehmer:

- DN 15...300 (½...12"): Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- DN 350...600 (14...24"): Lackierter Stahl

Messrohr:

- DN < 350 (14"): Rostfreier Stahl 1.4301 oder 1.4306 (304L). Bei Flanschmaterial aus Kohlenstoffstahl mit Al/Zn-Schutzbeschichtung.
- DN > 300 (12"): Rostfreier Stahl 1.4301 (304). Bei Flanschmaterial aus Kohlenstoffstahl mit Schutzlackierung).

Flansche:

- EN 1092-1 (DIN 2501): S235JRG2, S2345JR+N, P250GH, P245GH, A105, E250C, 1.4571, F316L
 - (DN < 350/14": mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung)
- ASME B16.5: A105, F316L
 - (DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung))
- JIS B2220: A105, A350 LF2, F316
 - (DN < 350/14" mit Al/Zn-Schutzbeschichtung; DN > 300/12" mit Schutzlackierung))
- AS 2129: A105, P235GH, P265GH, S235JRG2, E250C, mit Al/Zn-Schutzbeschichtung
- AS 4087: A105, P265GH, S275JR, E250C, mit Al/Zn-Schutzbeschichtung

Erdungsscheiben: 1.4435 (316L) oder Alloy C-22

Elektroden:

- 1.4435, Platin, Alloy C-22, Tantal, Titan Gr. 2, Wolframkarbid-Beschichtung (bei Elektroden aus 1.4435)
- 1.4310/302 (bei Bürstenelektroden), Duplex 1.4462, Alloy X750 (bei Bürstenelektroden)

Dichtungen: nach DIN EN 1514-1 Form IBC

Proline Promag 55 Technische Daten

Promag H

Gehäuse Messumformer:

Kompakt-Gehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss oder Edelstahl-Feldgehäuse (1.4301 (316L))

- Wandaufbaugehäuse: Pulverlackbeschichteter Aluminiumdruckguss
- Fensterwerkstoff: Glas oder Polycarbonat
- Gehäuse Messaufnehmer: Rostfreier Stahl 1.4301
- Wandmontageset (Halterungsblech): Rostfreier Stahl 1.4301
- Messrohr: Rostfreier Stahl 1.4301

Auskleidungsmaterial: PFA (USP Class VI; FDA 21 CFR 177.1550; 3A)

Flansche:

- Anschlüsse generell aus Rostfreier Stahl 1.4404, F316L
- Flansche (EN (DIN), ASME B 16.5, JIS) auch in PVDF
- Klebemuffe aus PVC

Elektroden:

- Standardmäßig: 1.4435
- Optional: Alloy C-22, Tantal, Platin (nur bis DN 25 (1"))

Dichtungen:

- DN 2...25 ($\frac{1}{12}$...1"): O-Ring (EPDM, Viton, Kalrez) oder Formdichtung (EPDM*, Silikon*, Viton)
- DN 40...150 (1½...6"): Formdichtung (EPDM*, Silikon*)
 * = USP class VI; FDA 21 CFR 177.2600: 3A

Erdungsringe:

Standardmäßig: 1.4435 (316L)Optional: Alloy C-22, Tantal

Elektrodenbestückung

Promag S

Standardmäßig vorhanden:

- 2 Messelektroden zur Signalerfassung
- 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion
- 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich

Optional vorhanden bei Messelektroden aus Platin:

- 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion
- 1 Bezugselektrode zum Potentialausgleich

Bei Messrohr mit Naturgummiauskleidung in Kombination mit Bürstenelektroden:

• 2 Bürstenelektroden zur Signalerfassung

Promag H

- 2 Messelektroden zur Signalerfassung
- 1 MSÜ-Elektrode zur Messstoffüberwachung/Leerrohrdedektion, nicht für DN 2...8 (1/12...5/16")

Prozessanschlüsse

Promag S

Flanschanschluss:

- EN 1092-1 (DIN 2501)
 - -DN < 300 (12"): Form A
 - -DN > 300 (12"): Form B
 - DN 65 (2½") PN 16 und DN 600 (24") PN 16 ausschließlich nach EN 1092-1
- ASME B16.5
- JIS B2220
- AS 2129
- AS 4087

Technische Daten Proline Promag 55

Promag H

Mit O-Ring:

- Schweißstutzen DIN (EN), ISO 1127, ODT/SMS
- Flansch EN (DIN), ASME, JIS
- Flansch aus PVDF EN (DIN), ASME, JIS
- Außengewinde
- Innengewinde
- Schlauchanschluss
- PVC-Klebemuffe

Mit Formdichtung:

- Schweißstutzen EN 10357 (DIN 11850), ODT/SMS
- Clamp ISO 2852, DIN 32676, L14 AM7
- Verschraubung DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145
- Flansch DIN 11864-2

Oberflächenrauigkeit

Alle Angaben beziehen sich auf messstoffberührende Teile.

- Messrohrauskleidung \rightarrow PFA: \leq 0,4 μ m (15 μ in)
- Elektroden: 0,3...0,5 μm (12...20 μin)
- Prozessanschluss aus rostfreiem Stahl (Promag H):
 - Mit O-Ring-Dichtung: \leq 1,6 µm (63 µin)
 - Mit aseptischer Dichtung: ≤ 0,8 μm (31,5 μin)
 - Optional: \leq 0,38 µm (15 µin)

10.11 Bedienbarkeit

Anzeigeelemente

- Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen
- Anzeige individuell konfigurierbar für die Darstellung unterschiedlicher Messwert- und Statusgrößen
- 3 Summenzähler
- Bei Umgebungstemperaturen unter −20 °C (−4 °F) kann die Ablesbarkeit des Displays beeinträchtigt werden.

Bedienelemente

- Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten (□/±/匡)
- Anwendungsspezifische Kurzbedienmenüs ("Quick-Setups") für die schnelle Inbetriebnahme

Sprachpakete

Zur Verfügung stehende Sprachpakete für die Bedienung in verschiedenen Ländern:

- West-Europa und Amerika (WEA):
 Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Niederländisch, Portugiesisch
- Ost-Europa/Skandinavien (EES):
 Englisch, Russisch, Polnisch, Norwegisch, Finnisch, Schwedisch, Tschechisch
- Süd- und Ost-Asien (SEA):
 Englisch, Japanisch, Indonesisch
- China (CN): Englisch, Chinesisch



Hinweis!

Ein Wechsel des Sprachpakets erfolgt über das Bedienprogramm "FieldCare".

Fernbedienung

Bedienung via HART-Protokoll

Proline Promag 55 Technische Daten

10.12 Zertifikate und Zulassungen

CE-Zeichen

Das in dieser Betriebsanleitung beschriebene Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der EG-Richtlinien, was Endress+Hauser durch die Anbringung des CE-Zeichens und die Ausstellung der CE-Konformitätserklärung bestätigt.

C-Tick Zeichen

Das Messsystem ist in Übereinstimmung mit den EMV-Anforderungen der Behörde "Australian Communications and Media Authority (ACMA)"

Ex-Zulassung

Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA, usw.) erhalten Sie bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf anfordern können.

Lebensmitteltauglichkeit

Promag S

Keine entsprechenden Zulassungen oder Zertifikate

Promag H

- 3A-Zulassung und EHEDG-zertifiziert
- Dichtungen FDA-konform (außer Kalrez-Dichtungen)

Druckgerätezulassung

Die Messgeräte sind mit oder ohne PED bestellbar. Wenn ein Gerät mit PED benötigt wird, muss dies explizit bestellt werden. Bei Geräten mit Nennweiten kleiner oder gleich DN 25 (1") ist dies weder möglich noch erforderlich.

- Mit der Kennzeichnung PED/G1/x (x = Kategorie) auf dem Messaufnehmer-Typenschild bestätigt Endress+Hauser die Konformität mit den "Grundlegenden Sicherheitsanforderungen" des Anhangs I der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU.
- Geräte mit dieser Kennzeichnung (mit PED) sind geeignet für folgende Messstoffarten:
 Fluide der Gruppe 1 und 2 mit einem Dampfdruck von größer oder kleiner gleich 0,5 bar (7,3 psi)
- Geräte ohne diese Kennzeichnung (ohne PED) sind nach guter Ingenieurspraxis ausgelegt und hergestellt. Sie entsprechen den Anforderungen von Art.4 Abs.3 der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Ihr Einsatzbereich ist in den Diagrammen 6 bis 9 im Anhang II der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU dargestellt.

Externe Normen, Richtlinien

■ EN 60529

Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

■ EN 61010-1

Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte

IEC/EN 61326

"Emission gemäß Anforderungen für Klasse A". Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Anforderungen).

ANSI/ISA-S82.01

Safety Standard for Electrical and Electronic Test, Measuring, Controlling and related Equipment - General Requirements. Pollution degree 2, Installation Category II.

- CAN/CSA-C22.2 (No. 1010.1-92)
 Safety requirements for Electrical Equipment for Measurement and Control and Laboratory Use. Pollution degree 2, Installation Category I.
- NAMUR NE 21
 Elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln der Prozess- und Labortechnik
- NAMUR NE 43

Vereinheitlichung des Signalpegels für die Ausfallinformation von digitalen Messumformern mit analogem Ausgangssignal.

Technische Daten Proline Promag 55

■ NAMUR NE 53

Software von Feldgeräten und signalverarbeitenden Geräten mit Digitalelektronik

10.13 Bestellinformationen

Ausführliche Bestellinformationen sind verfügbar:

- Im Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite: www.endress.com → Land wählen → Messgeräte → Gerät wählen → Erweiterte Funktionen: Produktkonfiguration
- Bei Ihrer Endress+Hauser Vertriebszentrale: www.endress.com/worldwide



Hinweis!

Produktkonfigurator - das Tool für individuelle Produktkonfiguration

- Tagesaktuelle Konfigurationsdaten
- Je nach Gerät: Direkte Eingabe von messstellenspezifischen Angaben wie Messbereich oder Bediensprache
- Automatische Überprüfung von Ausschlusskriterien
- Automatische Erzeugung des Bestellcodes mit seiner Aufschlüsselung im PDF- oder Excel-Ausgabeformat
- Direkte Bestellmöglichkeit im Endress+Hauser Onlineshop

10.14 Zubehör



Hinweis!

Ausführliche Angaben zu den betreffenden Bestellcodes erhalten Sie von Ihrer Endress+Hauser Serviceorganisation.

10.15 Ergänzende Dokumentation

- Durchfluss-Messtechnik (FA00005D/06)
- Technische Information Promag 55S (TI00071D/06)
- Technische Information Promag 55H (TI00096D/06)
- Beschreibung Gerätefunktionen Promag 55 (BA00120D/06)
- Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA

Stichwortverzeichnis

A	E
Anpassungsstücke (Einbau Messaufnehmer) 16	Einbau Messaufnehmer
Anschluss	Abstützung, Fundamente (DN > 300)
siehe Elektrischer Anschluss	Anpassungsstücke16
Anzeige	Hochtemperaturausführung25
Anzeige- und Bedienelemente	Messaufnehmer Promag S20
Drehen der Anzeige	Promag H mit Einschweißstutzen28
Vor-Ort-Anzeige 46	Einbaubedingungen
Applicator (Auslege-Software) 83	Ein- und Auslaufstrecken15
Ausfallsignal 101	Einbau von Pumpen
Ausgangskenngrößen	Einbaulage (vertikal, horizontal)14
Ausgangssignal	Einbauort
Auslaufstrecken	Fallleitungen
Austausch	Fundamente, Abstützungen
Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau) 94	Nennweite und Durchflussmenge17
Gerätesicherung98	Teilgefüllte Rohrleitungen
Außenreinigung	Vibrationen
n	Einbaukontrolle (Checkliste)
B	Eingangssignal 100
Bedienung	Einlaufstrecken
Anzeige- und Bedienelemente	Einsatzbedingungen
FieldCare53	Elektrischer Anschluss
Funktionsmatrix	Anschlussklemmenbelegung Messumformer 40
Gerätebeschreibungsdateien	Anschlusskontrolle (Checkliste)
HART-Handbediengerät Field Xpert	Commubox FXA 191
Bestellcode 7	Getrenntausführung (Verbindungskabel)
Messaufnehmer	HART-Handbediengerät41
Messumformer	Kabelspezifikation/-länge (Getrenntausführung)37
Bestellinformationen	Messumformer
Bestimmungsgemäße Verwendung 4	Potenzialausgleich42
Betriebssicherheit	Schutzart44
Bürde	Elektroden Portugaslaktrada (Potanzialayaglaish)
siehe Ausgangssignal	Bezugselektrode (Potenzialausgleich)
Sierie Trusgurigssigriai	Elektrodenreinigung (ECC)
C	Messelektrodenachse
CE-Zeichen (Konformitätserklärung) 9	MSÜ-Elektrode
Code-Eingabe (Funktionsmatrix) 50	Testimpulse (Belagsdetektion)
Commubox FXA 195 (elektrischer Anschluss) 41, 83	Elektrodenreinigung
C-Tick Zeichen	siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen" 14
	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)
D	Elektronikplatinen (Ein-/Ausbau)
Datensicherung (auf T-DAT)	Feldgehäuse94
Dichtungen	Wandaufbaugehäuse
Promag H	Entsorgung99
Dichtungen (Prozessanschluss Messaufnehmer) 20	Ersatzteile
Display	Europäische Druckgeräterichtlinie
siehe Anzeige	Ex-Zulassung
Dokumentation, ergänzende	
Druckgerätezulassung	F
Druckverlust	Fallleitungen
Allgemeine Angaben	F-CHIP80
Anpassungsstücke (Konfusoren, Diffusoren) 16	Fehlerarten (System- und Prozessfehler)51
Unterdruckfestigkeit Messrohrauskleidung 106	Fehlergrenzen
Durchflussmenge (in Abhängigkeit der Nennweite) 17	siehe Messgenauigkeit
	Fehlermeldungen

Bestätigen von Fehlermeldungen	Kabelspezifikation Getrenntausführung
Prozessfehler (Applikationsfehler)89	Kabellänge, Leitfähigkeit
Systemfehler (Gerätefehler)	Kabelspezifikationen
Fehlersuche und -behebung	Kalibrierfaktor
Fehlerverhalten Ein-/Ausgänge91	Kommunikation
Fernbedienung	Konformitätserklärung (CE-Zeichen)
Field Xpert SFX100	L
FieldCare	Lagerung
Fieldcheck (Test- und Simulationsgerät)83	Lebensmitteltauglichkeit
Frequenzausgang Elektrischer Anschluss40	Leerrohrabgleich (MSÜ)
Technische Daten	Leistungsaufnahme
Funktionen, Funktionsblöcke, Funktionsgruppen 49	Leistungsaumannie 101
Funktionen, Funktionsblocke, Funktionsgruppen 49 Funktionsbeschreibungen	M
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"	Messaufnehmer (Einbau)
Funktionsmatrix (Bedienung)	siehe Einbau Messaufnehmer
FXA193	Messbereich100
FXA195	Messdynamik 100
111,05	Messeinrichtung6
G	Messelektroden
Galvanische Trennung	siehe Elektroden
Gerätebeschreibungsdateien53	Messgenauigkeit
Gerätebezeichnung6	Maximale Messabweichung 102
Gerätefunktionen	Messgröße
siehe Handbuch "Beschreibung Gerätefunktionen"	Messprinzip
Gewichtsangaben	Messrohr
•	Auskleidung, Temperaturbereiche
H	Auskleidung, Unterdruckfestigkeit 106
HART	Messstoffdruckbereich
Elektrischer Anschluss	Messstoffleitfähigkeit
Fehlermeldungen	Verbindungskabellänge (Getrenntausführung) 19
Handbediengerät53	Messstofftemperaturbereiche
Kommandoklassen	Messstoffüberwachung (MSÜ)
Kommando-Nr	MSÜ-Elektrode
Schreibschutz ein-/ausschalten	Messumformer
Hilfseingang	Drehen Feldgehäuse
siehe Statuseingang Hilfsenergie (Versorgungsspannung) 101	Montage Wandaufbaugehäuse
Hochtemperaturausführung	Verbindungskabellänge (Getrenntausführung) 19
Einbau	Montage
Temperaturbereiche	Messaufnehmer
HOME-Position (Anzeige Betriebsmodus)	siehe Einbau
TOTAL 1 OSITION (MIZCIGE DETILEDSMOUUS) 40	Wandaufbaugehäuse
	vvanadarbaagenaabe
Impulsausgang	N
siehe Frequenzausgang	Nenndruck
Inbetriebnahme	siehe Messstoffdruckbereich
Quick Setup "Inbetriebnahme" 66	Normen, Richtlinien
Quick Setup "Pulsierender Durchfluss" 67	
Relaiskontakte konfigurieren (Öffner, Schließer) 74	P
Stromausgänge konfigurieren (aktiv/passiv) 71	Programmiermodus
Stromeingang konfigurieren (aktiv/passiv)	freigeben
Installations- und Funktionskontrolle	sperren
Isolation von Rohrleitungen (Einbau Promag S) 25	Prozessanschluss
K	Prozessfehler Definition 5.1
	Definition
Kabeleinführungen Schutzart	Prozessfehler ohne Anzeigemeldung
Technische Angaben	Pulsierender Durchfluss
Kabellänge (Getrenntausführung)	Pumpen
······································	1 444444

Einbauort
Quick Setup Inbetriebnahme
Registrierte Warenzeichen
Technische Daten
siehe Relaisausgang Schleichmengenunterdrückung
Erdung.28Schweißstutzen Promag H28Schwingungsfestigkeit103S-DAT (HistoROM)80Seriennummer7-8Messumformer6Serviceinterface FXA 19383Sicherheitshinweise5Sicherheitssymbole5Sicherung, Austausch98
Software Anzeige Messverstärker 64 Versionen (Historie) 99 Sprachpakete 112
Statuseingang Elektrischer Anschluss 40 Technische Daten 100 Störungssuche und -behebung 84 Stoßfestigkeit 103
Stromausgang Elektrischer Anschluss
Stromeingang Elektrischer Anschluss
Systemfehler Definition
T-DAT Beschreibung

T-DAT (HistoROM)	0.0
Beschreibung	80
	103
	104
Umgebungstemperatur.	
Transport Messaufnehmer	
Typenschild	
Anschlüsse	
Messaufnehmer	
Messumformer	. 6
U	
_	103
3 3 3	103
	106
V	
5 5 1	103
Verdrahtung	
siehe Elektrischer Anschluss	
	101
Versorgungsspannung (Hilfsenergie)	
Gegenmaßnahmen	
Stoß- und Schwingungsfestigkeit	
Vollrohrabgleich (MSÜ)	
Vor-Ort-Anzeige	, ,
siehe Anzeige	
W	
Wandaufbaugehäuse, Montage	
Warenannahme	
Wartung	
Werkstoffe	LIC
Z	
Zertifikate	. 9
Zubehörteile	
Zulassungen	. 9

