


Инструкция по эксплуатации **RIA45**

Панельный индикатор параметров процесса

EAC

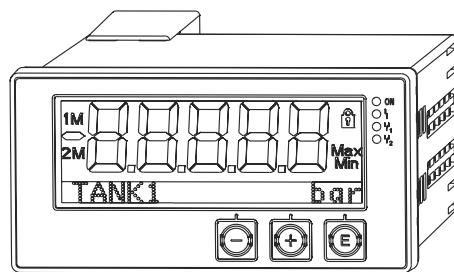

Содержание

1 Информация о документе	4	9 Техническое обслуживание	45
1.1 Функция документа	4	10.1 Общие указания	46
1.2 Условные обозначения в документе	4	10.2 Запасные части	46
2 Указания по технике безопасности	6	10.3 Возврат	47
2.1 Требования к работе персонала	6	10.4 Утилизация	47
2.2 Назначение	6		
2.3 Безопасность рабочего места	6		
2.4 Безопасность при эксплуатации	6		
2.5 Безопасность изделия	7		
3 Идентификация	8	11 Аксессуары	48
3.1 Обозначения на приборе	8	11.1 Аксессуары к прибору	48
3.2 Комплект поставки	8	11.2 Аксессуары для связи	48
3.3 Сертификаты и нормативы	8		
4 Монтаж	10	12 Технические характеристики	49
4.1 Приемка, транспортировка, хранение	10	12.1 Input	49
4.2 Условия монтажа	10	12.2 Выход	49
4.3 Размеры	10	12.3 Источник питания	51
4.4 Процедура монтажа	11	12.4 Рабочие характеристики	52
4.5 Проверка после монтажа	11	12.5 Монтаж	54
5 Электрическое подключение	12	12.6 Условия окружающей среды	54
5.1 Электрическое подключение	12	12.7 Механическая конструкция	55
5.2 Проверка после подключения	15	12.8 Управление	56
6 Управление	16	12.9 Сертификаты и нормативы	57
6.1 Элементы управления	16	12.10 Сопроводительная документация	58
6.2 Элементы отображения (индикатор состояния прибора/светодиод)	18		
6.3 Пиктограммы	19		
6.4 Краткое руководство по схеме работы	20		
7 Ввод в эксплуатацию	24	13 Приложение	59
7.1 Проверка после монтажа и включение прибора	24	13.1 Дополнительные пояснения по измерению дифференциального давления при измерении уровня	59
7.2 Общие сведения о настройке прибора	24	13.2 Меню «Display»	61
7.3 Примечания в отношении защиты доступа к настройке	24	13.3 Меню «Setup»	62
7.4 Настройка прибора	25	13.4 Меню «Diagnostics»	72
7.5 Процесс эксплуатации	39	13.5 Меню «Expert»	74
8 Диагностика и устранение неисправностей	43	Алфавитный указатель	81
8.1 Поиск и устранение общих неисправностей	43		
8.2 Обзор диагностической информации	43		
8.3 Диагностический список	43		

1 Информация о документе

1.1 Функция документа

Данное руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации, приемки и хранения, монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения в документе

1.2.1 Символы по технике безопасности

Символ	Значение
	ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным травмам.
	ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.
	ВНИМАНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам небольшой и средней тяжести.
	УКАЗАНИЕ! Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы

Символ	Значение
	Постоянный ток Клемма, на которую подается напряжение постоянного тока или через которую протекает постоянный ток. <small>A0011197</small>
	Переменный ток Клемма, на которую подается переменное напряжение или через которую протекает переменный ток. <small>A0011198</small>
	Постоянный и переменный ток <ul style="list-style-type: none"> ■ Клемма, на которую подается переменное напряжение или напряжение постоянного тока. ■ Клемма, через которую протекает переменный или постоянный ток. <small>A0017381</small>
	Заземление Клемма заземления, которая еще до подключения уже заземлена посредством системы заземления. <small>A0011200</small>
	Подключение защитного заземления Клемма, которая должна быть подсоединенна к заземлению перед выполнением других соединений. <small>A0011199</small>
	Эквипотенциальное соединение Соединение, требующее подключения к системе заземления предприятия: в зависимости от национальных стандартов или общепринятой практики можно использовать провод выравнивания потенциалов или радиальную систему заземления. <small>A0011201</small>
	ESD – электростатический разряд. Заштите клеммы от электростатического разряда. Несоблюдение этого указания может привести к повреждению комплектующих или к выходу из строя электронных компонентов. <small>A0012751</small>

1.2.3 Описание информационных символов

Символ	Значение
	Допустимо Означает допустимые процедуры, процессы или действия.
	Предпочтительно Означает предпочтительные процедуры, процессы или действия.
	Запрещено Означает запрещенные процедуры, процессы или действия.
	Подсказка Указывает на дополнительную информацию
	Ссылка на документ
	Ссылка на страницу
	Ссылка на схему
	Серия этапов
	Результат этапа
	Помощь в случае проблемы
	Просмотр

1.2.4 Символы на иллюстрациях

Символ	Значение
1, 2, 3,...	Номера элементов
1., 2., 3. ...	Серия этапов
A, B, C, ...	Виды
A-A, B-B, C-C, ...	Сечения
	Направление потока A0013441
	Взрывоопасные зоны Указывает зону с взрывоопасной средой. A0011187
	Безопасная среда (невзрывоопасная среда) Указывает невзрывоопасную среду A0011188

1.2.5 Символы для обозначения инструментов

Символ	Значение
	Плоская отвертка A0011220
	Шестигранный ключ A0011221
	Рожковый гаечный ключ A0011222
	Звездообразная отвертка (Torx) A0013442

2 Указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Персонал, занимающийся монтажем, вводом в эксплуатацию, диагностикой и техническим обслуживанием, должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Иметь соответствующую квалификацию для выполнения определенных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Знать нормы федерального/национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы изучить и запомнить все инструкции, приведенные в настоящем руководстве, дополнительной документации, а также сертификате (в зависимости от сферы использования).
- ▶ Следовать инструкциям и базовым принципам эксплуатации.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Пройти инструктаж и получить разрешение на выполнение соответствующих работ от руководства предприятия.
- ▶ Соблюдать инструкции из данного руководства.

2.2 Назначение

Индикатор сигналов анализирует технологические параметры в аналоговом режиме и отображает их значения на цветном экране. С помощью выходных сигналов и реле предельных значений можно контролировать и регулировать различные технологические процессы. Для этой цели прибор оснащен широким спектром программных функций. Возможна подача питания на 2-проводные датчики со встроенным источником питания от токовой петли.

- Прибор является вспомогательным электрооборудованием, его установка во взрывоопасных зонах не допускается.
- Изготовитель не несет никакой ответственности за ущерб, ставший следствием неправильного использования или использования не по назначению. Любые переоборудования или модификации прибора строго запрещены.
- Прибор предназначен для панельного монтажа и должен эксплуатироваться только при условии такого монтажа.

2.3 Безопасность рабочего места

Во время работы с прибором:

- ▶ Используйте средства индивидуальной защиты в соответствии с федеральными/государственными нормативными требованиями.

2.4 Безопасность при эксплуатации

Опасность травмирования.

- ▶ При эксплуатации прибор должен находиться в технически исправном и отказоустойчивом состоянии.
- ▶ Ответственность за отсутствие помех при эксплуатации прибора несет оператор.

Модификация прибора

Несанкционированная модификация прибора запрещена и может привести к непредвиденным рискам.

- ▶ Если, несмотря на это, требуется модификация, обратитесь в компанию Endress +Hauser.

Ремонт

Условия непрерывной безопасности и надежности при эксплуатации,

- ▶ Проведение ремонта прибора только при наличии специального разрешения.
- ▶ Соблюдение федеральных/государственных нормативных требований в отношении ремонта электрических приборов.
- ▶ Использование только оригинальных запасных частей и аксессуаров Endress +Hauser.

Экологические требования

Постоянное воздействие паровоздушных смесей на пластмассовый корпус может стать причиной его повреждения.

- ▶ При возникновении каких-либо вопросов обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser за разъяснениями.
- ▶ При необходимости использовать прибор в области, требующей дополнительной сертификации, см. информацию, приведенную на паспортной табличке.

2.5 Безопасность изделия

Данный измерительный прибор разработан в соответствии с современными требованиями к безопасной работе, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии.


Прибор соответствует применимым стандартам и нормам. Кроме того, прибор отвечает требованиям нормативных документов ЕС/ЕЭС, перечисленных в Декларации соответствия ЕС в отношении прибора. Endress+Hauser подтверждает указанное соответствие нанесением маркировки CE/EAC на прибор.

3 Идентификация

3.1 Обозначения на приборе

3.1.1 Заводская табличка

Сравните заводскую табличку прибора со следующим рисунком.

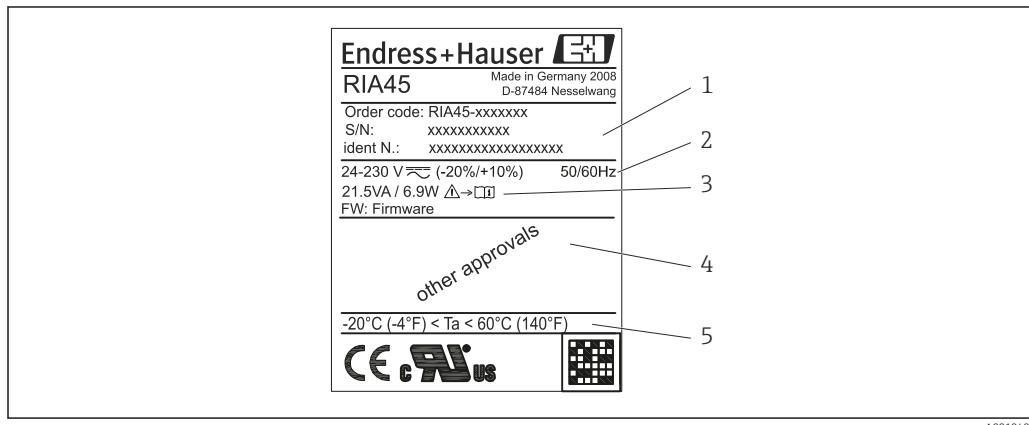

■ 1 Заводская табличка индикатора сигналов (пример)

- 1 Код заказа, серийный номер и идентификатор прибора
- 2 Источник питания
- 3 Потребляемая мощность
- 4 Сертификат
- 5 Диапазон температуры

3.2 Комплект поставки

В комплект поставки индикатора сигналов входят следующие позиции.

- Индикатор сигналов для панельного монтажа.
- Бумажный экземпляр краткого руководства по эксплуатации, а также документации по взрывозащите (официально).
- Крепежные элементы.
- Проставка для клемм (если прибор заказан во взрывозащищенном исполнении).

i Обратите внимание на аксессуары к прибору, представленные в разделе «Аксессуары».

3.3 Сертификаты и нормативы

Обзор всех имеющихся сертификатов и нормативов приведен в разделе «Технические характеристики» → 57.

3.3.1 Маркировка ЕС

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕС. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки ЕС.

3.3.2 Маркировка ЕАС

Прибор отвечает всем требованиям директив ЕЕУ. Нанесением маркировки ЕАС изготовитель подтверждает прохождение всех необходимых проверок в отношении изделия.

4 Монтаж

4.1 Приемка, транспортировка, хранение

Необходимо соблюдать допустимые условия хранения и условия окружающей среды. Точная спецификация приведена в разделе «Технические характеристики».

4.1.1 Приемка

При получении изделий проверьте перечисленные ниже позиции.

- Имеются ли повреждения упаковки или ее содержимого?
- Доставлены все компоненты, входящие в комплект поставки? Сравните комплект поставки с информацией, указанной в вашем заказе.

4.1.2 Транспортировка и хранение

Обратите внимание на следующие указания.

- На время хранения или транспортировки упакуйте прибор для защиты его от ударов. Оптимальную защиту в этих случаях обеспечивает оригинальная упаковка.
- Допустимая температура хранения составляет -40 до 85°C (-40 до 185°F); допустимо хранить прибор при пограничной температуре в течение ограниченного времени (не более 48 часов).

4.2 Условия монтажа

УВЕДОМЛЕНИЕ

Срок службы индикатора сокращается при работе в условиях температуры, близкой к верхней границе допустимого температурного диапазона.

- ▶ Во избежание накопления тепла необходимо обеспечить достаточное охлаждение прибора.
- ▶ Не эксплуатируйте прибор длительное время при температуре, близкой к верхней границе допустимого температурного диапазона.

Прибор предназначен для панельного монтажа.

Ориентация прибора определяется читаемостью значений, отображаемых индикатором. Подключения и выходы расположены в задней части прибора. Провода подключаются к клеммам, которые маркируются номерами.

Диапазон рабочей температуры

Невзрывобезопасные/взрывобезопасные приборы: -20 до 60°C (-4 до 140°F).

Приборы, сертифицированные по правилам UL: -20 до 50°C (-4 до 122°F).

4.3 Размеры


Необходимо учитывать монтажную глубину для прибора: 150 мм (5,91 дюйм) включая клеммы и крепежные зажимы.

Для приборов во взрывобезопасном исполнении взрывозащитная рамка из комплекта поставки является обязательной, при этом необходимо соблюдать монтажную глубину 175 мм (6,89 дюйм). Более подробные сведения о размерах см. в разделе «Технические характеристики».

- Вырез в панели: 92 мм (3,62 дюйм) x 45 мм (1,77 дюйм).
- Толщина панели: не более 26 мм (1 дюйм).
- Максимальный диапазон углов обзора: 45° влево и вправо от центральной оси индикатора.
- Если приборы расположены горизонтально друг рядом с другом в направлении X, или вертикально друг над другом в направлении Y, необходимо соблюдать механическое расстояние (указанное рядом с корпусом и передней частью).

4.4 Процедура монтажа

Требуемые размеры выреза в панели 92 мм (3,62 дюйм) x 45 мм (1,77 дюйм).

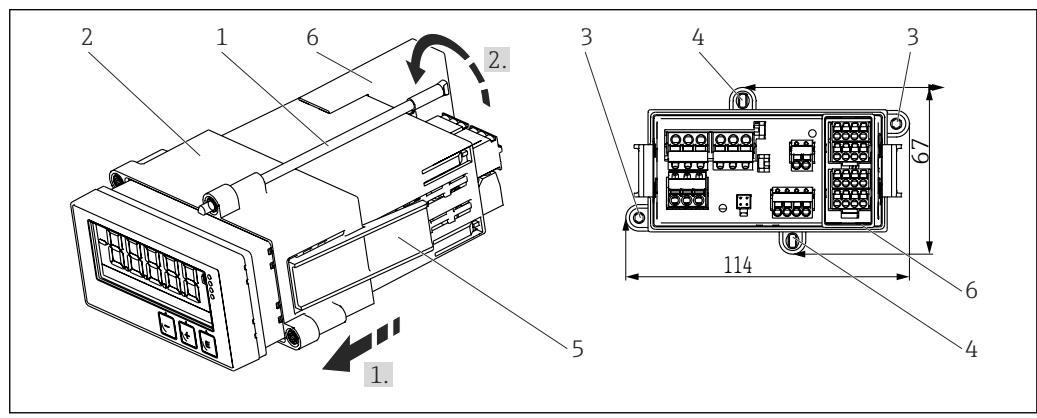

A0010404

2 Панельный монтаж

1. Вверните резьбовые стержни (поз. 1) в резьбовые отверстия монтажной рамки (поз. 2). Для этого предусмотрено четыре резьбовых отверстия, расположенных друг напротив друга (поз. 3/4).
2. Вставьте прибор в вырез панели спереди.
3. Чтобы закрепить корпус в панели, удерживайте прибор в горизонтальном положении и, вворачивая резьбовые стержни, прижимайте рамку (2) поверх корпуса, пока рамка не зафиксируется в надлежащем положении (1).
4. Затем затяните резьбовые стержни, чтобы закрепить прибор на месте (2).
5. Для прибора во взрывобезопасном исполнении смонтируйте проставку (поз. 6) на входные клеммы.

Для разборки прибора монтажную рамку следует высвободить из фиксирующих элементов (поз. 5), а затем снять.

4.5 Проверка после монтажа

- Уплотнение, нанесенное на корпус методом распыления, не повреждено?
- Надежно ли закреплена монтажная рамка на корпусе прибора?
- Резьбовые стержни затянуты?
- Прибор располагается по центру выреза в панели?
- Смонтирована ли проставка (взрывобезопасное исполнение)?

5 Электрическое подключение

ОСТОРОЖНО

Опасность! Электрическое напряжение!


- ▶ Все работы по подключению необходимо выполнять при обесточенном приборе.
- ▶ Заземление необходимо подключать прежде всех остальных соединений. Если защитное заземление отключено, может возникнуть опасная ситуация.
- ▶ Перед вводом прибора в эксплуатацию убедитесь в том, что сетевое напряжение идентично напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ При монтаже в здании обеспечьте наличие подходящего автоматического выключателя или прерывателя цепи электропитания. Этот выключатель должен находиться рядом с прибором (под рукой). Рядом с ним следует нанести его наименование.
- ▶ Для силового кабеля требуется защита от избыточного тока (номинальный ток ≤ 10 A).



- Учитывайте обозначения клемм, указанные в передней части прибора.
- Смешанное подключение безопасного сверхнизкого напряжения и опасного контактного напряжения к реле не допускается.

5.1 Электрическое подключение

Для каждого входа предусмотрено питание от токовой петли (LPS). Источник питания от токовой петли предназначен, прежде всего, для питания 2-проводных датчиков и гальванически развязан от системы и выходов.

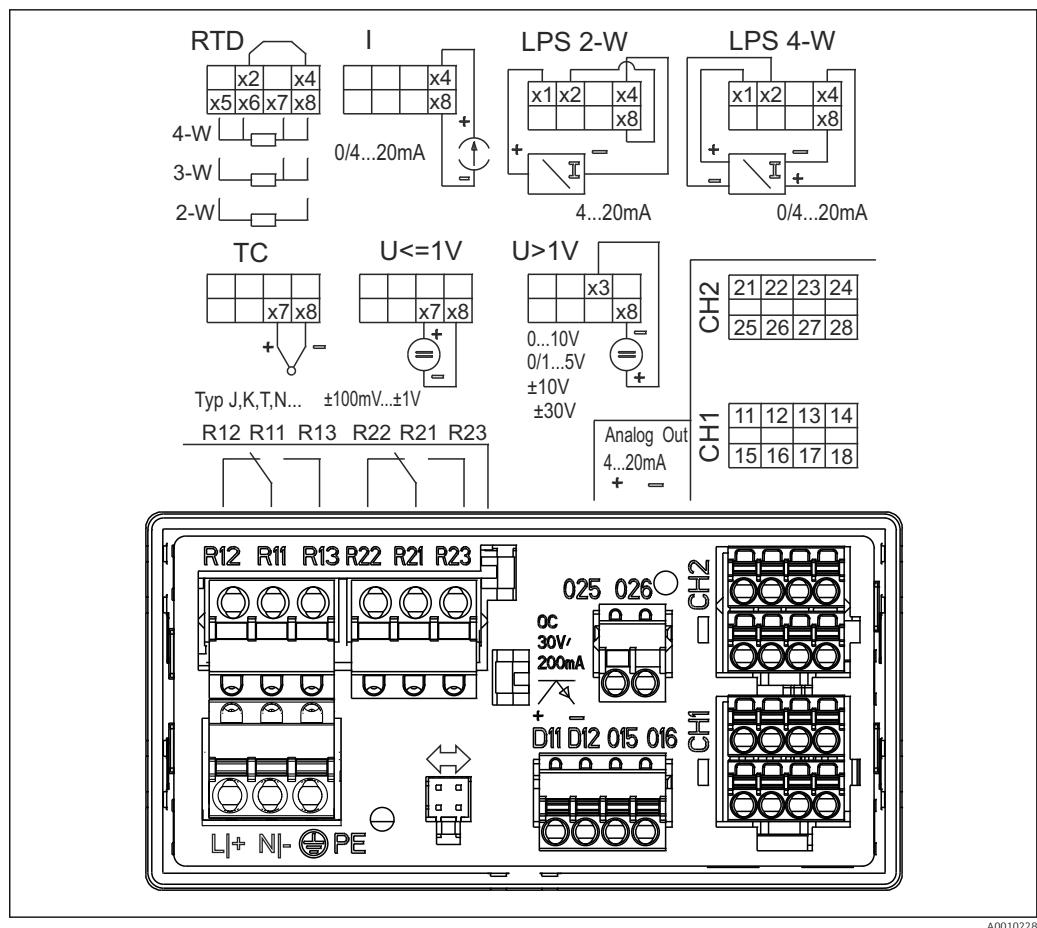

3 Назначение клемм прибора (канал 2 и реле являются опциональными компонентами)

i Чтобы избежать высокоэнергетических переходных процессов на длинных сигнальных кабелях, рекомендуется подключить последовательно на входе подходящее устройство для защиты от перенапряжения.








5.1.1 Обзор возможных соединений на индикаторе параметров процесса

Назначение клемм для аналоговых входов, каналы 1 и 2 (опционально)	
CH1 11 12 13 14 15 16 17 18	CH2 21 22 23 24 25 26 27 28


A0010406


Подключение источника питания от токовой петли	
2-проводное подключение LPS 2-W 	4-проводное подключение LPS 4-W


A0010407 A0010408

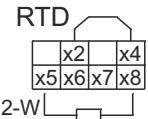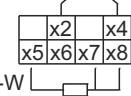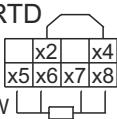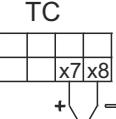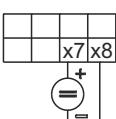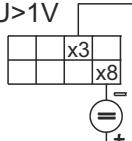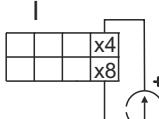Подключение аналогового входа		
Термометр сопротивления/резистор, 2-проводное подключение	Термометр сопротивления/ резистор, 3-проводное подключение	Термометр сопротивления/ резистор, 4-проводное подключение
 RTD x2 x4 x5 x6 x7 x8 2-W	 RTD x2 x4 x5 x6 x7 x8 3-W	 RTD x2 x4 x5 x6 x7 x8 4-W
A0010581	A0010582	A0010583
Термопара	$U \leq 1 \text{ В}$	$U > 1 \text{ В}$
 TC x7 x8 + -	 $U \leq 1 \text{ В}$	 $U > 1 \text{ В}$
A0010409	A0010410	A0010411
Ток		
 I x4 x8 +		
A0011934		

Подключение реле (оpционально)	
Реле 1	Реле 2
R12R11R13 	R22R21R23 
A0010412	A0010413

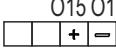Подключение аналогового выхода	
Аналоговый выход 1	Аналоговый выход 2 (оpционально)
015 016 	025 026 
A0010416	A0010414

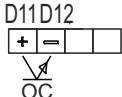Подключение цифрового выхода	
Цифровой выход/выход открытого коллектора	
D11D12 	
	A0010415

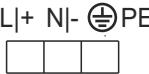Подключение источника питания	
24 до 230 В перемен./пост. тока (-20 % / +10 %), 50/60 Гц	
	
	A0010418



5.2 Проверка после подключения

Состояние прибора и соответствие техническим требованиям	Указания
Не повреждены ли кабели или сам прибор?	Внешний осмотр
Электрическое подключение	Указания
Соответствует ли сетевое напряжение спецификациям, указанным на заводской табличке?	24 до 230 В перемен./пост. тока (-20 % / +10 %) 50/60 Гц
Все ли клеммы плотно закреплены в соответствующих гнездах? Назначение отдельных клемм соблюдено?	-
Обеспечена ли разгрузка натяжения установленных кабелей?	-
Кабели питания и сигнальные кабели соединены надлежащим образом?	См. электрическую схему на корпусе.

6 Управление

Простая концепция управления прибором позволяет вводить устройство в эксплуатацию во многих областях применения без обращения к печатному экземпляру руководства по эксплуатации.

ПО FieldCare представляет собой быстрое и удобное средство настройки прибора. Краткие пояснительные (справочные) заметки содержат дополнительные сведения об отдельных параметрах.

6.1 Элементы управления

6.1.1 Локальное управление прибором

Управление прибором осуществляется с помощью трех кнопок, встроенных в переднюю часть прибора



	<ul style="list-style-type: none">▪ Переход к меню настройки▪ Подтверждение ввода▪ Выбор параметра или подменю в структуре меню
	<p>В меню настройки</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Пошаговый переход между предлагаемыми параметрами/пунктами меню/символами▪ Изменение значения выбранного параметра (увеличение или уменьшение) <p>Вне меню настройки</p> <p>Просмотр активных каналов и каналов с расчетными значениями, а также минимальных и максимальных значений для всех активных каналов</p>

Для выхода из подменю/элементов меню можно в любой меню выбрать пункт «x Back» в конце меню.

Если одновременно нажать кнопки «-» и «+» и удерживать их > 3 с, то можно сразу выйти из процесса настройки без сохранения изменений.

6.1.2 Настройка с помощью интерфейса и программного обеспечения для ПК FieldCare Device Setup

⚠ ВНИМАНИЕ

При настройке с помощью ПО FieldCare возможно произвольное переключение выходов и реле

- Не выполняйте настройку при действующем технологическом процессе.

Для настройки прибора с помощью программного обеспечения FieldCare Device Setup подключите прибор к ПК. Для этого понадобится специальный интерфейсный адаптер, например Commubox FXA291.

Установка файла связи DTM в ПО FieldCare

Прежде чем приступить к настройке прибора, необходимо установить на ПК установочные файлы ПО FieldCare. Указания по установке содержатся в инструкциях к ПО FieldCare.

Затем установите драйвер устройства в ПО FieldCare согласно следующим инструкциям.

1. В первую очередь установите драйвер устройства CDI DTMlibrary в ПО FieldCare. Этот драйвер находится в ПО FieldCare по следующему навигационному пути: Endress+Hauser Device DTMs → Service / Specific → CDI.
2. После этого необходимо обновить каталог DTM. Добавьте вновь установленные файлы DTM в каталог DTM.

Установка Windows-драйвера для адаптера TXU10/FXA291

Для установки Windows-драйвера необходимы права администратора. Выполните следующие действия.

1. Подключите прибор к ПК через интерфейсный адаптер TXU10/FXA291.
 - ↳ Будет обнаружено новое устройство, и откроется программа установки Windows.
2. В программе установки не выполняя автоматический поиск драйвера. Для этого выберите пункт «No, not this time» и нажмите кнопку «Next».
3. В следующем окне выберите вариант «Install from a list or specific location» и нажмите кнопку «Next».
4. В следующем окне нажмите кнопку «Browse» и выберите каталог, в котором находится драйвер адаптера TXU10/FXA291.
 - ↳ Драйвер будет установлен.
5. Закончите установку, нажав кнопку «Finish».
6. Будет обнаружено еще одно новое устройство, и снова откроется программа установки Windows. Еще раз выберите пункт «No, not this time» и нажмите кнопку «Next».
7. В следующем окне выберите вариант «Install from a list or specific location» и нажмите кнопку «Next».
8. В следующем окне нажмите кнопку «Browse» и выберите каталог, в котором находится драйвер адаптера TXU10/FXA291.
 - ↳ Драйвер будет установлен.
9. Закончите установку, нажав кнопку «Finish».

На этом установка Windows-драйвера для интерфейсного адаптера завершена. Порт COM, выделенный для адаптера, можно определить в диспетчере устройств Windows.

Установление соединения

Чтобы установить соединение с ПО FieldCare, выполните следующие действия.

1. Сначала отредактируйте макрокоманду подключения. Для этого запустите новый проект, в открывшемся окне вызовите контекстное меню значка «Service (CDI) FXA291» и нажмите кнопку «Edit».
2. В следующем окне, рядом с пунктом «Serial interface», выберите порт COM, выделенный во время установки Windows-драйвера для адаптера TXU10/FXA291.
 - ↳ Настройка макрокоманды завершена. Завершите настройку нажатием кнопки «Finish».
3. Запустите макрокоманду «Service (CDI) FXA291» двойным щелчком мыши с последующим выбором варианта «Yes».
 - ↳ Будет выполнен поиск подключенного прибора, и соответствующий файл DTM автоматически откроется. Начнется настройка.

Чтобы настроить сам прибор, следуйте инструкциям в руководстве по эксплуатации прибора. Все меню настройки (то есть, все параметры, перечисленные в данном руководстве по эксплуатации) также можно найти в FieldCare Device Setup.

i В общем случае, можно перезаписать параметр с помощью программного обеспечения для ПК FieldCare и соответствующего DTM прибора, даже если активна защита доступа.

Если защиту доступа с помощью кода необходимо перенести и на программное обеспечение, эту функцию необходимо активировать в расширенной настройке прибора.


Для этой цели выберите следующие пункты меню: «Menu → Setup/Expert → System → Overfill protect → German WHG» и подтвердите выбор.

6.2 Элементы отображения (индикатор состояния прибора/светодиод)

Прибор оснащен подсвечиваемым ЖК-дисплеем, который разделен на две секции. В сегментной секции отображаются значение канала, дополнительная информация и аварийные сигналы.

В секции точечной матрицы в режиме отображения отображается дополнительная информация канала, например обозначение прибора, единица измерения или гистограмма. Во время работы здесь отображается оперативный текст на английском языке.

Параметры для настройки дисплея подробно описаны в разделе «Настройка прибора».

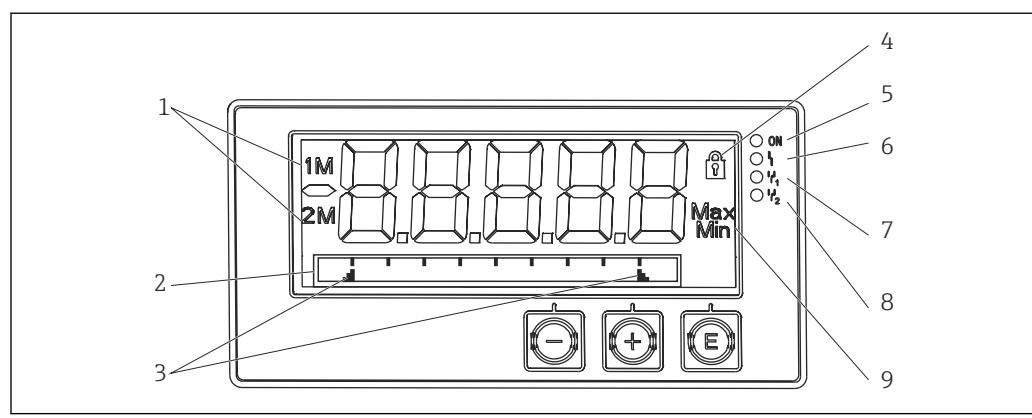

■ 4 Дисплей прибора

- 1 Отображение канала. 1 – аналоговый вход 1; 2 – аналоговый вход 2; 1M – расчетное значение 1; 2M – расчетное значение 2
- 2 Отображение точечной матрицы для обозначения прибора, гистограммы и единицы измерения
- 3 Индикаторы предельных значений на гистограмме
- 4 Индикатор «Управление заблокировано»
- 5 Зеленый светодиод. Загорается при включении питания
- 6 Красный светодиод. Загорается при ошибке/аварии
- 7 Желтый светодиод. Загорается при активации реле 1
- 8 Желтый светодиод. Загорается при активации реле 2
- 9 Индикатор минимального/максимального значения

В случае ошибки осуществляется автоматическое попеременное отображение этой ошибки и канала, → ■ 39 и → ■ 43.

6.3 Пиктограммы

6.3.1 Пиктограммы дисплея

	Прибор заблокирован/управление заблокировано. Заблокировано изменение параметров настройки, параметры отображения можно менять.
1	Первый канал (аналоговый вход 1)
2	Второй канал (аналоговый вход 2)
1M	Первое расчетное значение (расчетное значение 1)
2M	Второе расчетное значение (расчетное значение 2)
Max	Отображается максимальное значение/значение максимума для канала
Min	Отображается минимальное значение/значение минимума для канала

При обнаружении ошибки

На дисплее отображается: -----, измеренное значение не отображается.

Нарушение нижней/верхней границы диапазона: -----.

В секции точечной матрицы отображаются название ошибки и название канала (TAG).

6.3.2 Пиктограммы, используемые в режиме редактирования

Для ввода пользовательского текста можно использовать следующие символы:

«0–9», «a–z», «A–Z», «+», «–», «*», «/», «\», «%», «°», «2», «3», «m», «.», «;», «:», «!», «?», «_», «#», «\$», «^», «(,)», «~».

Для числового ввода доступны цифры «0–9» и десятичный разделитель – точка.

Кроме того, в режиме редактирования используются следующие пиктограммы.

	Символ настройки
	Символ настройки в режиме эксперта
	Символ диагностики
	Принятие ввода При выборе этой пиктограммы введенная информация принимается в данной позиции, и пользователь выходит из режима редактирования
	Отмена ввода При выборе этой пиктограммы введенная информация отклоняется, и пользователь выходит из режима редактирования. Текст, настроенный до этого, остается без изменений
	Переход на одну позицию влево При выборе этой пиктограммы курсор перемещается на одну позицию влево
	Удаление назад При выборе этой пиктограммы удаляется один символ слева от курсора
	Удалить все При выборе этой пиктограммы удаляется вся введенная информация

6.4 Краткое руководство по схеме работы

В следующих таблицах перечислены все меню и функции управления.

Меню «Display»		Описание
[E]	AI1 Reset minmax*	Сброс минимального/максимального значения для аналогового входа 1
[+]	AI2 Reset minmax*	Сброс минимального/максимального значения для аналогового входа 2
[+]	CV1 Reset minmax*	Сброс минимального/максимального значения для расчетного значения 1
[+]	CV2 Reset minmax*	Сброс минимального/максимального значения для расчетного значения 2
[+]	Analog in 1	Настройка отображения для аналогового входа 1
[+]	Analog in 2	Настройка отображения для аналогового входа 2
[+]	Calc value 1	Настройка отображения для расчетного значения 1
[+]	Calc value 2	Настройка отображения для расчетного значения 2
[+]	Contrast	Контрастность дисплея
[+]	Brightness	Яркость дисплея
[+]	Alternating time	Время переключения между значениями, выбранными для отображения
[+]	Back	Возврат в главное меню

*) Отображается только в том случае, если на соответствующем канале для параметра «Allow reset» выбрано значение «Yes» в меню «Expert».

Меню «Setup»		Описание
[E]	Application	Выбор назначения
	1-channel	1-канальное назначение
	2-channel	2-канальное назначение
	Diff-pressure	Назначение для дифференциального давления
[+]	AI1 Lower range*	Нижний предел диапазона измерения для аналогового входа 1
[+]	AI1 Upper range*	Верхний предел диапазона измерения для аналогового входа 1
[+]	AI2 Lower range*	Нижний предел диапазона измерения для аналогового входа 2
[+]	AI2 Upper range*	Верхний предел диапазона измерения для аналогового входа 2
[+]	CV Factor*	Коэффициент для расчетного значения
[+]	CV Unit*	Единица измерения для расчетного значения
[+]	CV Bar 0%*	Нижний предел для гистограммы расчетного значения
[+]	CV Bar 100%*	Верхний предел для гистограммы расчетного значения
[+]	Linearization*	Линеаризация расчетного значения
	No lin points	Количество точек линеаризации
	X-value	Значения X для точек линеаризации
	Y-value	Значения Y для точек линеаризации
[+]	Analog in 1	Аналоговый вход 1

*) Отображается только в том случае, если для параметра «Application» выбрано значение «Diff pressure».

Меню «Setup»		Описание
	Signal type	Тип сигнала
	Signal range	Диапазон сигнала
	Connection	Тип подключения (только если для параметра «Signal type» выбрано значение «RTD»)
	Lower range	Нижний предел диапазона измерения
	Upper range	Верхний предел диапазона измерения
	Tag	Обозначение аналогового входа
	Unit	Единица измерения для аналогового входа
	Temperature unit	Единица измерения температуры; отображается, только если для параметра «Signal type» выбрано значение «RTD» или «TC»
	Offset	Смещение для аналогового входа
	Ref junction	Холодный спай (только если для параметра «Signal type» выбрано значение «TC»)
	Reset min/max	Сброс минимального/максимального значения для аналогового входа
	Analog in 2	Аналоговый вход 2
	См. Analog in 1	
	Calc value 1	Расчетное значение 1
	Calculation	Тип расчета
	Tag	Обозначение расчетного значения
	Unit	Единица измерения расчетного значения
	Bar 0%	Нижний предел для гистограммы расчетного значения
	Bar 100%	Верхний предел для гистограммы расчетного значения
	Factor	Коэффициент для расчетного значения
	Offset	Смещение для расчетного значения
	No lin points	Количество точек линеаризации
	X-value	Значения X для точек линеаризации
	Y-value	Значения Y для точек линеаризации
	Reset min/max	Сброс минимальных/максимальных значений
	Calc value 2	Расчетное значение 2
	См. Calc value 1	
	Analog out 1	Аналоговый выход 1
	Assignment	Назначение для аналогового выхода
	Signal type	Тип сигнала для аналогового выхода
	Lower range	Нижний предел диапазона для аналогового выхода
	Upper range	Верхний предел диапазона для аналогового выхода
	Analog out 2	Аналоговый выход 2
	См. Analog out 1	
	Relay 1	Реле 1
	Assignment	Закрепление значения, контролируемого с помощью реле
	Function	Рабочая функция для реле
	Set point	Контрольная точка для реле

*) Отображается только в том случае, если для параметра «Application» выбрано значение «Diff pressure».

Меню «Setup»		Описание
	Set point 1/2	Контрольные точки 1 и 2 для реле (только если для параметра «Function» выбрано значение «Inband», «Outband»)
	Time base	Временная база для оценки градиента (только если для параметра «Function» выбрано значение «Gradient»)
	Hysteresis	Гистерезис для реле
[+]	Relay 2	Реле 2
	См. Relay 1	
[+]	Back	Возврат в главное меню

*) Отображается только в том случае, если для параметра «Application» выбрано значение «Diff pressure».

Меню «Diagnostics»		Описание
[E]	Current diagn	Текущая диагностика
[+]	Last diagn	Предыдущая диагностика
[+]	Operating time	Время работы прибора
[+]	Diagnost logbook	Журнал регистрации диагностики
[+]	Device information	Информация о приборе
[+]	Back	Возврат в главное меню

Меню «Expert»		Описание
[E]	Direct access	Прямой доступ к функции управления
[+]	System	Настройки системы
	Access code	Защита меню управления кодом доступа
	Overflow protect	Защита от перелива
	Reset	Сброс прибора
	Save user setup	Сохранение выполненных настроек
[+]	Input	Входы
В дополнение к параметрам из меню настройки, доступны следующие варианты.		
	Analog in 1 / 2	Аналоговый вход 1/2
	Bar 0%	Нижний предел для гистограммы аналогового входа
	Bar 100%	Верхний предел для гистограммы аналогового входа
	Decimal places	Количество десятичных знаков для аналогового входа
	Damping	Демпфирование
	Failure mode	Режим отказа
	Fixed fail value	Фиксированное значение при проявлении ошибки (только если для параметра «Failure mode» выбрано значение «Fixed value»)
	Namur NE43	Пределы ошибок соответствуют рекомендациям Namur
	Allow reset	Разрешение на сброс минимального/максимального значений через меню «Display»
[+]	Output	Выходы
В дополнение к параметрам из меню настройки, доступны следующие варианты.		
	Analog out 1/2	Аналоговый выход 1/2
	Fail mode	Режим отказа

Меню «Expert»		Описание
	Fixed fail value	Фиксированное значение при проявлении ошибки (только если для параметра «Fail mode» выбрано значение «Fixed value»)
	Relay 1/2	Реле 1/2
	Time delay	Время задержки переключения
	Operating mode	Режим работы
	Failure mode	Поведение при проявлении ошибки

7 Ввод в эксплуатацию

7.1 Проверка после монтажа и включение прибора

Перед вводом прибора в эксплуатацию обязательно выполните все необходимые проверки после подключения:

- контрольный список проверки после монтажа → [§ 11](#);
- контрольный список проверки после подключения → [§ 15](#).

После подачи рабочего напряжения загорается зеленый светодиод и на дисплее отображается индикация готовности прибора к работе.

Если ввод прибора в эксплуатацию осуществляется впервые, выполните настройки в соответствии с описанием, приведенным в следующих разделах руководства по эксплуатации.

При вводе в эксплуатацию прибора, который уже был настроен или содержит предварительно установленные настройки, измерение будет запущено сразу после включения прибора в соответствии с его настройками. На дисплее отображаются значения активированных в данный момент каналов. Изменить режим отображения можно с помощью пункта меню «Display» → [§ 34](#).

 Снимите защитную пленку с экрана, так как она может негативно повлиять на читаемость изображения.

7.2 Общие сведения о настройке прибора

Можно настроить прибор на месте, ввести его в работу с помощью трех встроенных кнопок или с помощью ПК. Для подключения прибора к ПК понадобится адаптер Commubox FXA291/TXU10 (см. раздел «Аксессуары»).

Преимущества настройки с помощью ПО FieldCare Device Setup

- Данные прибора хранятся в системе FieldCare Device Setup и могут быть запрошены в любое время.
- Вводить данные с помощью клавиатуры быстрее.

7.3 Примечания в отношении защиты доступа к настройке

Доступ к настройке включен по умолчанию (заводская настройка) и может быть заблокирован с помощью параметров настройки.

Чтобы заблокировать прибор, выполните следующие операции.

1. Нажмите кнопку **E**, чтобы войти в меню настройки.
2. Нажмите кнопку **+**, будет отображен пункт «**Setup**».
3. Нажмите кнопку **E**, чтобы открыть меню «**Setup**».
4. Несколько раз нажмите кнопку **+** до отображения пункта «**System**».
5. Нажмите кнопку **E**, чтобы открыть меню «**System**».
6. Будет отображен пункт «**Access code**».
7. Нажмите кнопку **E**, чтобы открыть раздел настройки защиты доступа.
8. Установите код: нажимайте кнопки **+** и **-**, чтобы задать необходимый код. Код доступа представляет собой четырехзначное число. Соответствующая позиция числа отображается в виде обычного текста. Нажмите кнопку **E**, чтобы подтвердить ввод значения и перейти к следующей позиции.

9. Подтвердите последнюю позицию кода, чтобы выйти из меню. Будет отображен полный код. Нажмите кнопку **+**, чтобы перейти назад к последнему пункту меню «**x Back**», и подтвердите выбор этого пункта. При подтверждении значение будет принято, и дисплей вернется на уровень меню «**Setup**». Снова выберите последний параметр «**x Back**», чтобы выйти из подменю и вернуться на уровень отображения измеряемого значения/канала.

 Пункт «**x Back**» в конце каждого раскрывающегося списка/пункта меню позволяет выйти из подменю на более высокий уровень меню.

7.4 Настройка прибора

Этапы настройки

1. Выбор условий применения (только для 2-канального прибора) → [25](#).
2. Настройка универсальных входов → [27](#).
3. Настройка расчетов → [28](#).
4. Настройка аналоговых выходов → [29](#).
5. Настройка реле (при выборе соответствующего варианта); назначение и отслеживание предельных значений → [29](#).
6. Расширенная настройка прибора (код доступа/управления; резервное копирование текущих/пользовательских параметров настройки) → [33](#).
7. Настройка функций отображения → [34](#).

В следующем разделе представлены подробные сведения о том, как настроить двухканальный прибор и пакет прикладных программ для работы с дифференциальным давлением (краткий обзор настройки → [26](#), доступной только для двухканального исполнения). Чтобы настроить одноканальный прибор, необходимо действовать согласно описанию этапа 2 → [27](#).

7.4.1 Этап 1: выбор условий применения/количества активных входных каналов

Условия применения двухканального прибора

Закончив проверку после монтажа, вызовите меню «**Setup**».

Нажмите кнопку **E** → нажмите кнопку **+** → будет отображен пункт «**Setup**» → нажмите кнопку **E**.

В первом пункте настройки выберите необходимые условия применения. Варианты выбора перечислены ниже.

- Пакет прикладных программ для работы с дифференциальным давлением («Diff pressure»): параметры автоматически выбраны заранее.
- Один канал (1-channel): универсальный вход 2 (Analog in 2) деактивируется (отключается) программным методом. Второй канал можно активировать в любое время по следующему пути: «**Setup** → **Analog in 2**» → [27](#).
- Два канала (2-channel): универсальный вход 1 (Analog in 1) и универсальный вход 2 (Analog in 2) предварительно настраиваются со следующими значениями.
 - Signal type: **Current**
 - Signal range: **4-20mA**

Полное описание пакета прикладных программ «Дифференциальное давление» приведено в следующем разделе.

Чтобы настроить прибор для одноканальных/двухканальных условий применения, выполните настройку прибора согласно описанию этапа 2 → [27](#).

i Если условия применения или выбранный параметр впоследствии изменяются, то уже настроенные параметры будут сохранены (например, если условия применения при перепаде давления изменяются на двухканальный вариант, то для параметра «Calc value 1» остается активным значение «Difference»).


Применение для измерения дифференциального давления

В случае применения для измерения дифференциального давления возможна сокращенная настройка.

После успешного завершения настройки применения для измерения дифференциального давления разница между двумя входами вычисляется автоматически, а сигнал линеаризуется с использованием настроенных параметров аналоговых входов и точек линеаризации. В результате объем уже отображается на дисплее (расчетное значение 2).

i Предварительные условия для правильного расчета значения и настройки функционирования

- Датчик 1 возвращает более высокое давление: подключается к аналоговому входу 1 (Analog in 1).
- Датчик возвращает менее высокое давление: подключается к аналоговому входу 2 (Analog in 2).

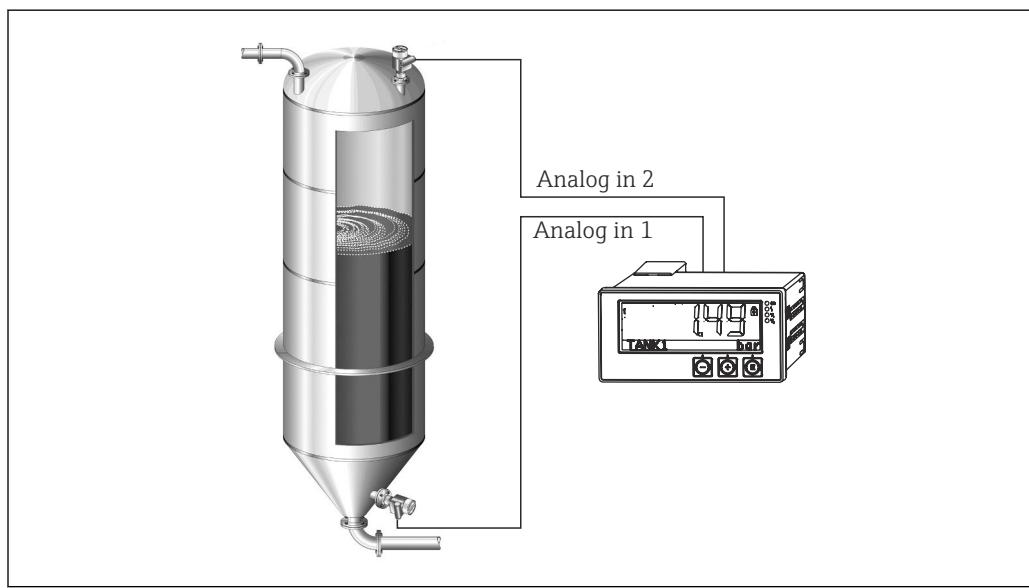

[5](#) Применение для измерения дифференциального давления

Setup → Application → Diff pressure

Если выбрано применение для измерения дифференциального давления (подтверждением параметра «Diff pressure»), то редактируемые параметры отображаются последовательно и должны настраиваться индивидуально для конкретной области применения.

Если выбрана настройка условий применения, то некоторые параметры уже настроены заранее → [27](#).

Параметр «CV Factor» используется для учета плотности среды при измерении уровня, то есть соответствует математической формуле « $1 / (\text{плотность} * \text{гравитационное ускорение})$ ». Значение по умолчанию для этого коэффициента – 1.

Плотность должна быть выражена в кг/м³, а давление – в паскалях (Па) или Н/м². Гравитационное ускорение определяется константой на земной поверхности.

Значение составляет $g=9,81$ м/с². Таблицы и примеры для преобразования специфичных для конкретных условий применения единиц измерения в определенные значения кг/м³ и Па или Н/м² приведены в приложении → 59.

 В настройке для соответствующего параметра можно включить другие параметры (см. этапы 4, 5, 6 и 7 или смещение для аналоговых входов, отображение исходных значений аналоговых каналов и т. п.).

Пункт меню «Setup»

Setup → Application → Diff pressure	
Настройка выполнена заранее в пакете прикладных программ	Подменю
Настройка аналоговых входов Signal: Current Range: 4-20 mA → 25 и → 27	AI1 Lower range: начало диапазона измерения, аналоговый вход 1 (соответствует, например, 4 mA) AI1 Upper range: конец диапазона измерения, аналоговый вход 1 (соответствует, например, 20 mA) AI2 Lower range: начало диапазона измерения, аналоговый вход 2 (соответствует, например, 4 mA) AI2 Upper range: конец диапазона измерения, аналоговый вход 2 (соответствует, например, 20 mA)
Отображение настройки Отображение на дисплее: расчетное значение и гистограмма для параметра «Calc Value 2»: Активно; все остальные значения не активны → 34	CV Unit: единица измерения значения расчетного объема (например, литры) CV Bar 0%: начало диапазона измерения для отображения гистограммы CV Bar 100%: конец диапазона измерения для отображения гистограммы
CV Factor	CV Factor: коэффициент, который используется для учета плотности среды при измерении уровня, то есть соответствует математической формуле «1/(плотность*гравитационное ускорение)»; значение по умолчанию – 1
Настройка расчета объема Calc value 1: Difference Calc value 2: Lineariz. CV1 → 28	Создание таблицы линеаризации Если должно быть рассчитано значение объема (т. е. выводится линеаризация перепада), то в качестве основы для выполнения расчета должны быть указаны координаты X и Y. No lin points: требуемое количество точек линеаризации (не более 32) X-value: координата X для точки линеаризации X1, 2 и т. д. Y-value: координата Y для точки линеаризации Y1, 2 и т. д.
	Конец настройки для измерения дифференциального давления

7.4.2 Этап 2: настройка аналоговых входов (Analog in 1/2)

Прибор оснащается одним универсальным входом и (опционально) дополнительным универсальным входом для токовых сигналов, сигналов напряжения, термометров сопротивления (RTD) или термопар (TC).

Вход контролируется на обрыв цепи (см. таблицу «Пределы диапазона измерения» → 40 и раздел «Устранение неисправностей» → 43).

Минимальные/максимальные значения на входах



Текущие максимальные/минимальные значения сохраняются каждые 15 минут. При отсоединении источника питания (выключении/включении питания) возможны пробелы в последовательности записи. Интервал измерения начинается при включении прибора. Невозможно синхронизировать измерительные циклы с полными часами.

Для контроля измеренных значений применяются предельные значения и реле. Соответствующая настройка приведена в описании этапа 5 → 29.

Каждый универсальный вход сохраняет наименьшее и наибольшее измеренное значение. Эти значения могут быть сброшены индивидуально для каждого канала. В настройках администратор может указать, что пользователь может сбросить минимальное и максимальное значения отдельных каналов непосредственно в главном меню без необходимости использования кода разблокирования. Минимальное/максимальное значение сбрасывается при выполнении сброса и изменении масштабирования канала.

Setup				
Analog in 1 Analog in 2				
Current	Voltage	RTD (термометр сопротивления)	TC (термопара)	Off (деактивация входа)
Signal range Диапазон сигнала (см. раздел «Технические характеристики»); начало и конец диапазона измерения определяются выбранным типом				
Lower range Начало диапазона измерения; введите также десятичный разделитель	Connection (только для термометра сопротивления) Тип подключения (2-, 3- или 4-проводное подключение)			
Upper range Конец диапазона измерения; введите также десятичный разделитель				
TAG Идентификатор канала				
Unit Единица измерения				
Offset Постоянное значение, которое добавляется к текущему измеренному значению				
Res minmax: (yes/no) Сбросить минимальное/максимальное значения?				

7.4.3 Этап 3: настройка расчетов

Для расчетов доступны один канал или два канала (дополнительно).

Setup	
Calc value 1	Calc value 2

<ul style="list-style-type: none"> ■ Switched off ■ Sum (AI1+AI2) ■ Difference (AI1-AI2) ■ Average ((AI1+AI2)/2) ■ Linearization AI1 ■ Multiplication (AI1*AI2) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Switched off ■ Sum (AI1+AI2) ■ Difference (AI1-AI2) ■ Average ((AI1+AI2)/2) ■ Linearization AI2 ■ Linearization CV1 ■ Multiplication (AI1*AI2)
TAG Unit Bar 0% Bar 100% Factor Offset	Настройка аналогична настройке универсального выхода, см. описание этапа 2 → 27
No. lin points → координаты X/Y	
<p>В прибор встроены две таблицы линеаризации, каждая не более чем на 32 точки линеаризации. Они постоянно закреплены за каналами «Calc value 1» и «Calc value 2». Если для расчетов выбрана линеаризация, то необходимое количество точек линеаризации определяется параметром «No. lin points». Для каждой точки линеаризации должны быть указаны координата X и координата Y. Таблицы линеаризации можно деактивировать по отдельности.</p>	
Reset min/max	Настройка аналогична настройке универсального выхода, см. описание этапа 2 → 27

7.4.4 Этап 4: настройка аналоговых выходов

Прибор оснащается одним аналоговым выходом (по отдельному заказу – двумя аналоговыми выходами). Эти выходы можно свободно сопрягать с входами и каналами прибора.

Setup	
Analog out 1 Analog out 2	
Assignment: назначение выхода <ul style="list-style-type: none"> ■ Off: отключено ■ Analog input 1: универсальный вход 1 ■ Analog input 2: универсальный вход 2 ■ Calc value 1: расчетное значение 1 ■ Calc value 2: расчетное значение 2 	
Signal type: выбор активного диапазона сигнала для выхода	Диапазон выходного сигнала для токового выхода соответствует требованиям Namur NE43, т. е. используется диапазон 3,8 мА или 20,5 мА. Если увеличение (или уменьшение) значения продолжается, ток остается на уровне предельного значения 3,8 мА или 20,5 мА. Выход 0–20 мА: доступен только контроль превышения диапазона. Для выхода напряжения также доступен только контроль превышения диапазона. Здесь предел превышения диапазона составляет 10 %.
Lower range Upper range	Настройка аналогична настройке универсального выхода, см. описание этапа 2 → 27

7.4.5 Этап 5: настройка реле, назначение и контроль предельных значений

Опционально прибор оснащается двумя реле с предельными значениями, которые либо выключены, либо могут быть связаны с входным сигналом или линеаризованным значением аналогового входа 1 или 2, или с расчетными значениями. Предельное значение вводится в форме числового значения, включая позицию десятичной точки. Предельные значения всегда закрепляются за реле. Каждое реле может быть закреплено за каналом или за расчетным значением. В режиме ошибки реле функционирует как сигнальное реле и переключается при каждом проявлении неисправности или аварийной ситуации.

Для каждого из двух предельных значений могут быть выполнены следующие настройки: назначение, функция, контрольная точка, гистерезис, режим переключения¹⁾, задержка¹⁾ и отказоустойчивый режим¹⁾.

Setup	
Relay 1 Relay 2	
Assignment: какое значение необходимо контролировать?	Off, Analog input 1, Analog input 2, Calc value 1, Calc value 2, Error
Function: режим работы реле (описание см. в разделе «Режимы работы» → 30)	Min, Max, Gradient, Out-band, In-band
Set point: Set point 2: Limit value	Введите предельное значение с позицией десятичной точки. Параметр «Set point 2» отображается только для внеполосных и внутриполосных значений.
Time base: Временная база для расчета градиента	Введите временную базу в секундах. Только для режима работы «Gradient».
Hysteresis: Гистерезис. Для каждой контрольной точки точка переключения может контролироваться с помощью гистерезиса.	Гистерезис настраивается как абсолютное значение (только положительные значения) в единицах измерения соответствующего канала (например, верхнее предельное значение = 100 м, гистерезис = 1 м; в этом случае контроль предельного значения активируется при 100 м и деактивируется при 99 м)



- Обратите внимание на особые ситуации, при которых и гистерезис, и время задержки должны активироваться одновременно (см. следующее описание в разделе «Режимы работы»).
- После сбоя питания система мониторинга предельных значений работает так, как если бы контроль предельного значения не был активным до сбоя питания, то есть гистерезис и любая задержка сбрасываются.

Характеристики реле

Релейные контакты	Перекидные
Максимально допустимая нагрузка на контакты при постоянном токе	30 В / 3 А (постоянное состояние, без разрушения входа)
Максимально допустимая нагрузка на контакты при переменном токе	250 В / 3 А (постоянное состояние, без разрушения входа)
Минимально допустимая нагрузка на контакты	500 мВт (12 В / 10 мА)
Гальваническая развязка от всех остальных цепей	Испытательное напряжение 1 500 В пер. тока
Циклы переключения	> 1 млн
Настройка по умолчанию	Нормально замкнутые: контакты H3, Rx1/Rx2

Режимы работы


Off

Действия не выполняются. Закрепленный выход всегда находится в нормальном рабочем режиме.

1) Можно настроить только через меню «Expert», «Expert/Output/Relay».

Min (нижнее предельное значение)


Контроль предельного значения активен, если значение опускается ниже настроенного значения. Контроль предельного значения деактивируется при превышении предельного значения (с учетом гистерезиса).

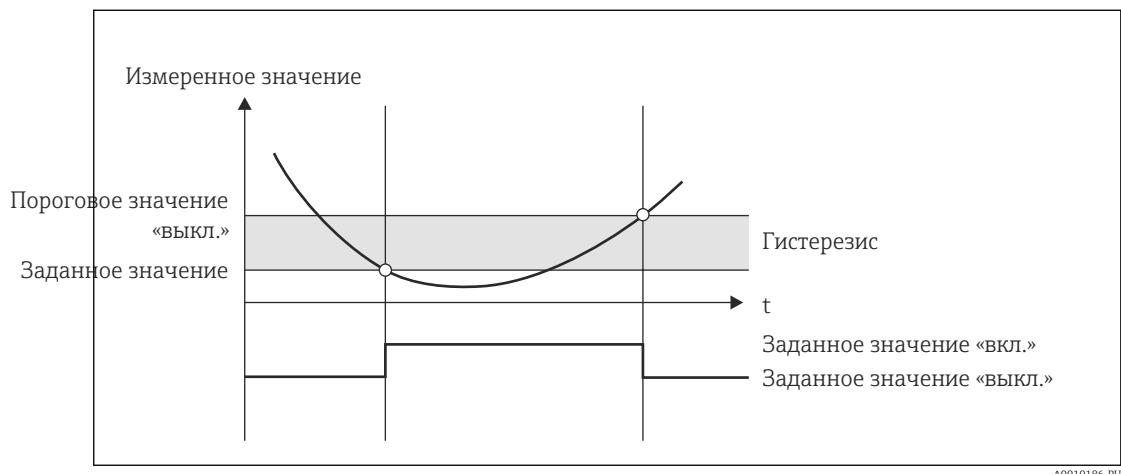

■ 6 Режим работы «Min»

Max (верхнее предельное значение)

Контроль предельного значения активен, если значение превышает настроенное значение. Контроль предельного значения деактивируется, если значение опускается ниже предельного значения (с учетом гистерезиса).

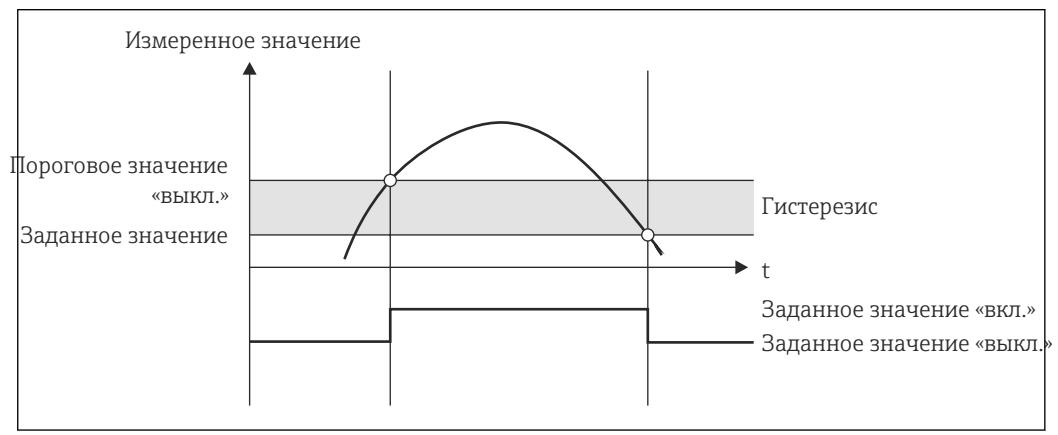

■ 7 Режим работы «Max»


Gradient

Режим работы «Gradient» используется для контроля изменения входного сигнала с течением времени. Сигнализация срабатывает, если измеренное значение достигает или превышает предварительно установленное значение. Если установлено положительное значение, то предельное значение контролируется в сторону повышения градиента.

При отрицательном значении контроль осуществляется в сторону понижения градиента.

Работа сигнализации отменяется, как только градиент падает ниже установленного значения. Функция гистерезиса в режиме работы «Gradient» недоступна.


Сигнализация может быть подавлена на установленное время задержки (единица измерения: секунды, с) для притупления чувствительности.

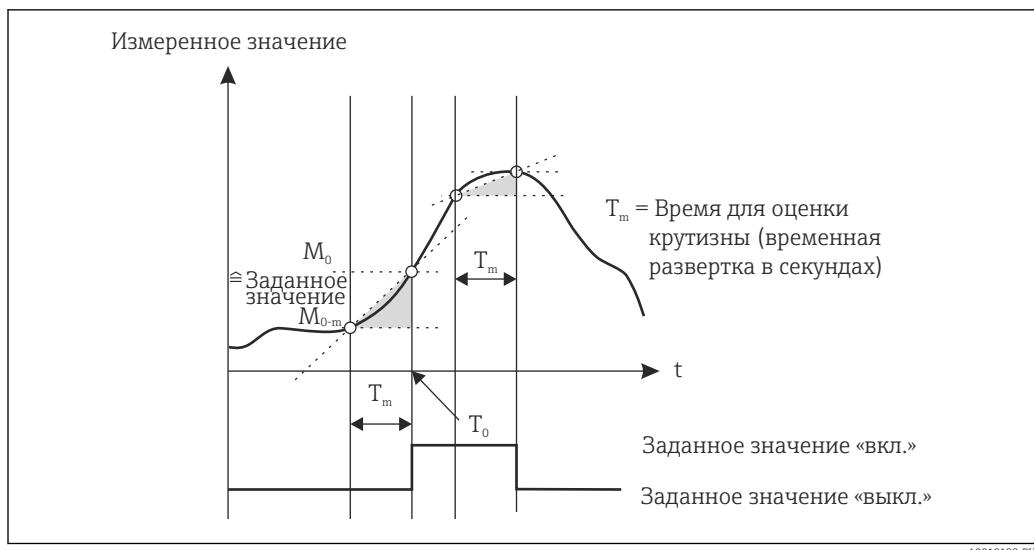

■ 8 Режим работы «Gradient»

OutBand


Предельное значение нарушается, как только контролируемое измеренное значение выходит в пределы установленного диапазона, между максимальной и минимальной границами. Гистерезис должен контролироваться за пределами заданного диапазона.

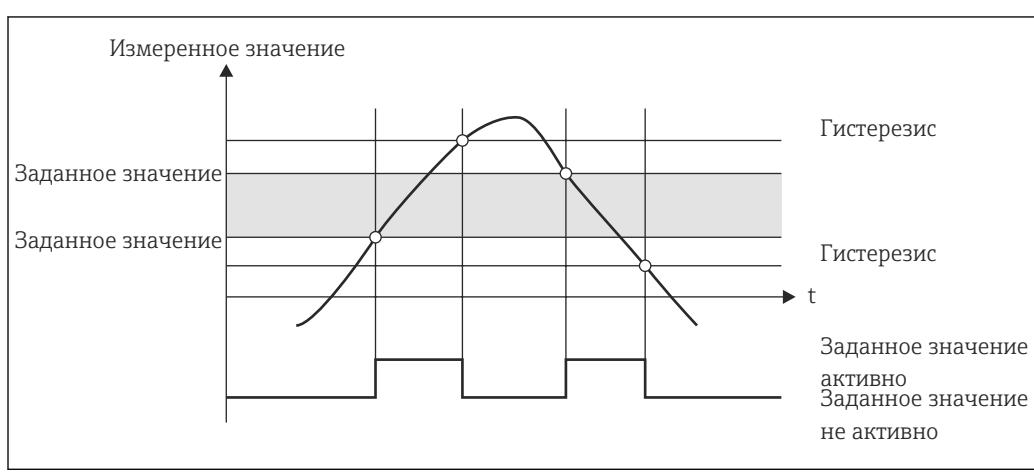

■ 9 Режим работы «OutBand»

InBand

Предельное значение нарушается, как только контролируемое измеренное значение выходит из допустимого диапазона (превышает максимум или падает ниже минимума). Гистерезис должен контролироваться внутри заданного диапазона.

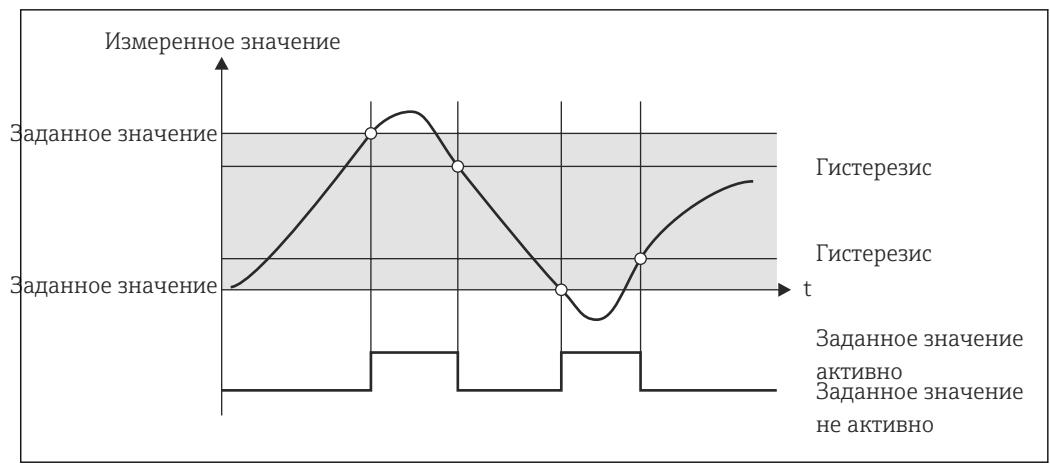


■ 10 Режим работы «InBand»

Особый случай: гистерезис и задержка для одного предельного значения

В особом случае, если активированы гистерезис и задержка предельного значения, одно предельное значение переключается в соответствии со следующим принципом.

Если активированы гистерезис и задержка предельного значения, задержка активируется при превышении предельного значения, и регистрируется момент времени, с которого произошло превышение значения. Если измеренное значение падает ниже предельного значения, то происходит сброс задержки. Это происходит также в том случае, если измеренное значение падает ниже предельного значения, но продолжает оставаться выше установленного значения гистерезиса. При очередном превышении предельного значения задержка еще раз становится активной, и измерение начинается с 0.

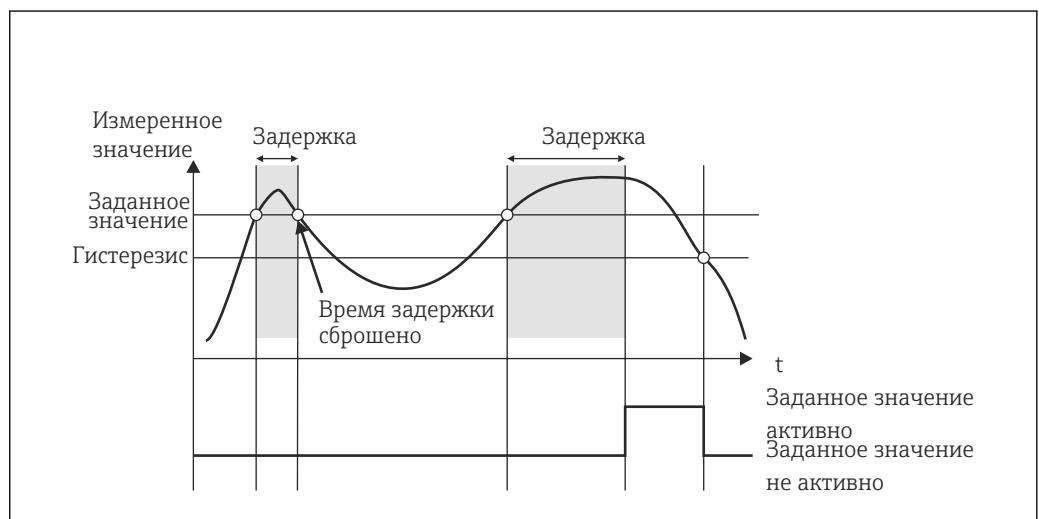

■ 11 Активны и гистерезис, и задержка

7.4.6 Этап 6: расширенная настройка прибора (защита доступа/код управления, сохранение текущей настройки)

Защита доступа

Функция защиты доступа блокирует все редактируемые параметры, то есть доступ к настройке становится возможен только после ввода 4-значного пользовательского кода.

Защита доступа не активируется на заводе. Однако конфигурация прибора может быть защищена четырехзначным кодом.

Активация защиты доступа

1. Вызовите меню «Setup → System → Access code».
2. Чтобы ввести код, с помощью кнопок «+» и «-» выберите необходимый символ и нажмите кнопку Е для подтверждения. Курсор перейдет на следующую позицию.
 - ↳ После подтверждения четвертой позиции ввод принимается, и происходит выход из подменю «Access code».

После успешной активации защиты доступа на дисплее отображается символ блокировки.

i Если защита доступа включена, то прибор блокируется автоматически через 600 секунд, если в течение этого времени не выполнять никаких действий по управлению. Дисплей возвращается в рабочий режим. Чтобы полностью удалить код, с помощью кнопок «+» и «-» выберите символ С и нажмите кнопку Е для подтверждения.

Сохранение текущей/пользовательской настройки

Текущая конфигурация прибора может быть сохранена и впоследствии использована в качестве специальной настройки при сбросе или перезапуске прибора. Если прибор заказан с индивидуальными настройками, то предварительно сконфигурированные параметры настройки также сохраняются в пользовательских настройках.

Сохранение данных настройки

1. Вызовите меню «Expert → System → Save User Setup».
2. Подтвердите выбор, нажав кнопку «yes».

i См. также раздел «Сброс прибора» → 41.

7.4.7 Этап 7: настройка функций отображения

Дисплей разделен на 7-сегментную дисплейную секцию и на цветную секцию. Секцию точечной матрицы можно настроить отдельно для каждого канала.

Пользователю доступны для выбора все активные каналы (аналоговые входы и расчетные значения).

Чтобы настроить отображение, выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Е.
2. Выберите пункт «Display».
3. Выберите канал/расчетное значение и выполните настройку одного из последующих параметров.

Off	Канал не отображается	
Активируйте дисплей настройкой цветной секции		
	Значение/измеренное значение канала отображается в 7-сегментной секции	
	Unit	Отображается единица измерения для канала
	Bargraph	Значение канала отображается в виде гистограммы по всей ширине дисплея

	Bargr+unit	Цветная секция делится: отображается значение канала в виде гистограммы и единица измерения канала
	TAG+unit	Цветная секция делится: отображается название канала и единица измерения канала

- **Contrast:** выберите уровень контрастности в диапазоне от 1 до 7 пунктов
- **Brightness:** выберите уровень яркости в диапазоне от 1 до 7 пунктов
- **Alternating time:** выберите время автоматического переключения между каналами и расчетными значениями (3, 5 или 10 с)
- **x Back:** переход на один уровень меню выше.

i Если активны несколько каналов, прибор автоматически переключается между настроенными каналами.

Не активированные каналы, расчетные значения, а также минимальные и максимальные значения можно вызвать вручную, нажатием кнопок «+» и «-». Эта информация отображается на дисплее в течение 5 секунд.

7.4.8 Защита от перелива

Закон о водных ресурсах (WHG), действующий в Германии, требует использования устройств защиты от перелива на сосудах для загрязняющих воду жидкостей. Эти устройства контролируют уровень и своевременно, прежде чем будет достигнут допустимый уровень заполнения, выдают аварийный сигнал. Согласно указаниям по сертификации устройств защиты от перелива (ZG-US), для этого необходимо использовать определенное оборудование.

В соответствии с этими указаниями описываемый прибор может использоваться в качестве датчика предельного уровня для устройств защиты от перелива с непрерывным измерением уровня при хранении опасных для воды жидкостей (загрязняющих воду жидкостей).

В качестве обязательного условия устройство должно соответствовать общим и специальным конструктивным принципам (главы 3 и 4) указаний по сертификации устройств защиты от перелива. Это означает, что ориентированное на безопасность сообщение «Maximum level» (Максимальный уровень) отображается (или реле предельного уровня обесточивается) в следующих ситуациях:

- при сбое питания;
- при нарушении верхнего или нижнего предельного значения допустимого диапазона;
- при отсоединении соединительных кабелей между преобразователем более высокого порядка и датчиком предельного уровня.

Кроме того, настройка предельных значений для защиты от перелива должна быть защищена от непреднамеренного изменения.

i Если в управляющем ПО должна быть обеспечена дополнительная защита доступа, то необходимо активировать следующую функцию.

Выберите пункт меню «Setup/Expert → System → Overfill protect: German WHG»

Конфигурация при эксплуатации прибора в соответствии с указаниями по сертификации устройств защиты от перелива

Прибор необходимо настроить и эксплуатировать в соответствии с руководством по эксплуатации, составленным для прибора.

- Должны быть настроены универсальные входы (согласно описанию этапов 1–3 → 25).
- Предельные значения должны быть настроены следующим образом (см. описание этапа 5 → 29).

Function: MAX

Assignment: какой входной сигнал следует контролировать?

Set point: максимальное предельное значение для контроля; значение порога переключения

Hysteresis: без гистерезиса (0)

Time delay¹⁾: без задержки переключения (0), или должно быть учтено установленное время для остаточного количества

- Прибор должен быть защищен от доступа посторонних лиц
Параметр «User Code» служит для защиты параметров настройки (аналогично этапу 6 → 33):
Введите 4-значный код: выберите цифру с помощью кнопки «+» или «-» и нажмите кнопку E для подтверждения каждой отдельной цифры. При подтверждении каждой цифры курсор перемещается на следующую позицию (а после ввода четвертой цифры происходит переход к пункту меню «System»)
На дисплее отображается символ замка
- Выберите «Setup → System → Overfill protect: German WHG».
Прибор следует обязательно связать с условиями применения WHG.
Подтверждение параметра «Overfill protect: German WHG» дает дополнительный уровень защиты. Если прибор настраивается с использованием управляющего ПО FieldCare, то состояние прибора необходимо изменить: для того чтобы получить возможность настраивать параметры, функцию WHG необходимо отключить.

1) Можно настроить только в меню «Expert».

7.4.9 Меню «Expert»

Активировать режим «Expert» необходимо в следующем порядке: E → Expert.

Меню «Expert» содержит расширенные настройки прибора для его оптимальной адаптации к конкретным условиям применения.

Для доступа к меню «Expert» необходимо ввести код доступа. Заводской код по умолчанию – «0000». Новый код доступа, введенный пользователем, заменяет назначенный на заводе код доступа.

Меню «Expert» активируется сразу после ввода корректного кода доступа.

Параметры конфигурации, которые содержит режим «Expert» в дополнение к обычным параметрам настройки, описаны в следующем разделе.

Input → Analog input 1/2

Bar 0%, Bar 100%

Изменение масштабирования гистограммы; значение по умолчанию:
масштабирование канала.

Decimal places

Укажите необходимое количество десятичных знаков; значение по умолчанию: 2 десятичных знака.

Damping


Возможно демпфирование входного сигнала фильтром низкой частоты.

Демпфирование устанавливается в секундах (можно настроить с шагом 0,1 с, не более 999,9 с).

Default values

Тип входа	Фиксированное значение
Токовый вход и вход напряжения	0,0 с
Входы температуры	1,0 с

По истечении 5-кратного времени фильтрования достигается 99 % фактически измеренного значения.

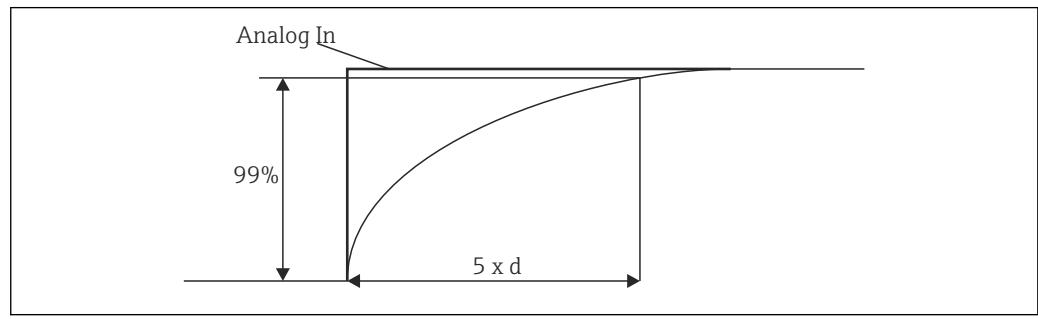

■ 12 Демпфирование сигнала

Analog In: аналоговый входной сигнал

d: заданное демпфирование

Failure mode

При обнаружении ошибки на одном из двух входов устанавливается внутреннее состояние ошибки для этого входа. Здесь можно определить характер обработки измеренного значения при проявлении ошибки.

- Invalid = недействительное значение
Расчет значения прекращается, поскольку значение расценивается как недействительное.
- Fixed value = постоянное значение
Можно указать постоянное значение. Это значение используется, если расчеты в системе прибора необходимо продолжать. Вход продолжает находиться в состоянии «ошибки».

Namur NE43

Только для 4 до 20 мА. Измеренное значение и кабели контролируются в соответствии с рекомендациями NAMUR NE43. См. также → ■ 40. Значение по умолчанию: активно.

Open circ detect

Только для 1 до 5 В. Вход контролируется на обрыв цепи в кабеле.

Failure delay

Время задержки при обнаружении неисправности 0 до 99 с.

Allow reset

Если эта функция активирована, то минимальное и/или максимальное значения могут быть сброшены без использования меню «Setup», в меню «Display». При сбросе этой памяти активная защита доступа не действует.

Output → Analog output 1/2

Failure mode

- Min = сохраненное минимальное значение
Выводится сохраненное минимальное значение.
- Max = сохраненное максимальное значение
Выводится сохраненное максимальное значение.
- Fixed value = постоянное значение
Можно указать постоянное значение, которое выводится в случае ошибки.

Output → Relay 1/2

Time delay

Устанавливается время задержки для переключения реле

Operating mode

Режим работы реле:

- нормально разомкнутое;
- нормально замкнутое.

Failure mode

- нормально разомкнутое;
- нормально замкнутое.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настройка режима отказа для реле предельного уровня

- Режим отказа для реле предельного уровня конфигурируется в меню настройки.
Если на входе, для которого назначено предельное значение, проявляется ошибка, то реле предельного уровня переходит в настроенное состояние. Действие, которое выполняет реле предельного уровня в случае ошибки (активация или обесточивание) должно быть указано в параметрах настройки. Если на соответствующем входе настроен режим отказа с фиксированным подстановочным значением на случай проявления ошибки, то выделенное для этого входа реле не реагирует на ошибку входа. Вместо этого подстановочное значение проверяется на предмет нарушения предельного значения, и переключение осуществляется в зависимости от нарушения предельного значения. Значение по умолчанию для реле – «активировано».

Application → Calc value 1/2

Failure mode

- Invalid
Расчетное значение недействительно и не выводится.
- Fixed value
Можно указать постоянное значение, которое выводится в случае ошибки.

Diagnostics

Verify HW set

После обновления аппаратного обеспечения (например, ввода дополнительных реле, универсальных входов и т. п.) необходимо выполнить проверку аппаратного обеспечения, то есть проверить аппаратное обеспечение встроенным программным обеспечением прибора.

В этом случае функция «Verify HW set» должна быть активирована.

Simulation

Выходное значение аналоговых выходов и состояние переключения реле можно указать в режиме моделирования. Моделирование остается активным до тех пор,

пока не будет выключено. Начало и конец моделирования сохраняются в качестве диагностических событий.

Expert → Diagnostics → Simulation

- Выберите выход для моделирования с моделируемым значением.
- Выберите реле для моделирования с определенным состоянием.

7.5 Процесс эксплуатации

7.5.1 Кнопки быстрого выбора «+» и «-»

Кнопки быстрого выбора «+» и «-» можно использовать для переключения между всеми активными каналами (универсальными входами и расчетными значениями) в режиме отображения. Выбранное измеренное значение или расчетное значение отображается в течение 5 секунд. Название канала, относящееся к отображаемому значению, отображается в цветной секции дисплея. Для каждого активного канала предусматриваются максимальное и минимальное значения.

Если нажать кнопки «+» и «-» одновременно, то можно выйти из меню в любое время. Любые сделанные изменения не сохраняются.

7.5.2 Запоминание минимальных/максимальных значений

Прибор записывает максимальные и минимальные значения входов и расчетных значений, и циклически сохраняет их через каждые 15 минут в энергонезависимой памяти.

Отображение

Выберите необходимый канал кнопками быстрого выбора «+» и «-».

Сброс минимального и максимального значений

Сброс в настройках: выберите канал («Analog in 1/2», «Calc value 1/2») и пункт меню «Reset min/max». Минимальное/максимальное значения соответствующего канала будут сброшены.

 Сброс без помощи меню настройки (сброс без пользовательского кода) доступен только в том случае, если этот вариант был разрешен для данного канала в меню настройки («Allow reset» → 27). Нажмите кнопку E и выберите пункт «Display». Все каналы, для которых разрешен сброс без использования меню настройки, отображаются последовательно. Выберите соответствующий канал и установите вариант «yes». Канал будет сброшен.

7.5.3 Самодиагностика прибора, отказоустойчивый режим и обнаружение обрыва цепи в кабеле/пределов диапазона измерения

Прибор контролирует входы на предмет обрыва цепи в кабеле, а также проверяет собственные внутренние функции с помощью комплексных механизмов контроля, которые встроены в программное обеспечение прибора (например, циклическое тестирование памяти).

Если функция самодиагностики обнаруживает ошибку, прибор реагирует следующим образом.

- Выход с открытым коллектором переключается.
- Загорается красный светодиод.
- Переключается реле (если это реле активно и настроено в качестве реле сбоя/ сигнализации).
- Дисплей переходит в режим ошибки → цвет затрагиваемого канала меняется на красный и отображается сообщение об ошибке.
- Отображение автоматически переключается между активными каналами и сообщением об ошибке.

Инструкции по устранению неполадок и список всех сообщений об ошибках можно найти в разделе «Устранение неисправностей» → § 43.

Пределы диапазона измерения

Пользовательский интерфейс							
Пользовательский интерфейс	- - - -	- - - -	Измеренное значение	- - - -	- - - -	- - - -	Примечания
Состояние	F	F	Ниже диапазона	Отображаемое и обрабатываемое измеренное значение	F	Выше диапазона	F
0 до 20 mA			0 до 22 mA	> 22 mA			Не откалибровано Отрицательные токи не отображаются и не рассчитываются (значение остается на уровне 0)
4 до 20 mA (без соблюдения рекомендаций Namur)		≤ 2 mA	> 2 mA < 22 mA	≥ 22 mA			Не откалибровано
4 до 20 mA (согласно рекомендациям Namur)	≤ 2 mA ¹⁾ 2 < x ≤ 3,6 mA ²⁾	> 3,6 mA... ≤ 3,8 mA	> 3,8 mA... < 20,5 mA	≥ 20,5 mA... < 21 mA	≥ 21 mA ²⁾	Не откалибровано	Согласно рекомендациям NAMUR 43
Диапазоны напряжения +/-		< -110 %	От -110 % до 110 %	> 110 %		Не откалибровано	
Диапазоны напряжения от 0 В		< -10 %	От -10 % до 110 %	> 110 %		Не откалибровано	
	Не выполняются дальнейшие расчеты/дальнейшие расчеты с фиксированным значением при ошибке		Дальнейший расчет выполняется по математическим правилам и с учетом минимальных/ максимальных значений				
Диапазон напряжения 1 до 5 В при активированной функции определения обрыва цепи в кабеле	≤ 0,8 В		1 до 5 В		≥ 5,2 В	Не откалибровано	

Пользовательский интерфейс							
Пользовательский интерфейс	-----	-----	Измеренное значение	-----	-----	-----	Примечания
Состояние	F	F	Ниже диапазона	Отображаемое и обрабатываемое измеренное значение	F	Выше диапазона	F
Диапазон							Недействительное измеренное значение
Термопары	Ниже нижнего предела диапазона ²⁾		0 до 100%		Выше верхнего предела диапазона ²⁾		Обнаружение обрыва цепи в кабеле примерно от 50 кОм ¹⁾
Сопротивление	Ниже нижнего предела диапазона ¹⁾		0 до 100%		Выше верхнего предела диапазона ¹⁾		
	Не выполняются дальнейшие расчеты/дальнейшие расчеты с фиксированным значением при ошибке		Дальнейший расчет выполняется по математическим правилам и с учетом минимальных/максимальных значений	Не выполняются дальнейшие расчеты/дальнейшие расчеты с фиксированным значением при ошибке			

1) Обрыв цепи в кабеле.

2) Ошибка на датчике.

7.5.4 Сохранение сведений о диагностических событиях/аварийных сигналах и ошибках

Сведения о диагностических событиях, таких как аварийные сигналы и неисправности, сохраняются в памяти прибора при обнаружении ошибки или изменении состояния прибора. Сведения о событиях записываются в энергонезависимую память прибора через каждые 30 минут.

Прибор сохраняет следующие значения в меню «Diagnostics»:

- текущая диагностика прибора;
- предыдущая диагностика прибора;
- последние 5 диагностических сообщений.

Список кодов ошибок см. в разделе «Устранение неисправностей» → 43.

 Возможна утрата сведений о событиях, сохраненных за последние 30 минут.

7.5.5 Счетчик времени работы

Прибор оснащен встроенным счетчиком часов работы, который также служит справочной информацией для диагностических событий.

Часы работы отображаются с помощью пункта меню «Diagnostics → Operating time». Эта информация не может быть сброшена или изменена.

7.5.6 Сброс прибора

Для сброса системы прибора предусмотрены различные уровни.

Expert → System → Reset → Factory reset: все параметры сбрасываются в состояние поставки; все настроенные параметры перезаписываются.



Если пользовательский код был определен, он будет перезаписан!!!
Блокирование управления пользовательским кодом обозначается символом замка на дисплее.

Expert → System → Reset → User reset: параметры загружаются и настраиваются в соответствии с настройками пользователя, которые сохраняются; текущая конфигурация или заводские настройки перезаписываются пользовательскими настройками.



Если пользовательский код был определен, он перезаписывается пользовательским кодом, определенным в пользовательских настройках!!! Если пользовательский код не был сохранен в пользовательских настройках, то блокирование прибора прекращается. Блокирование управления пользовательским кодом обозначается символом замка на дисплее.

8 Диагностика и устранение неисправностей

В следующем разделе представлен обзор возможных причин ошибок, знание которых упрощает процесс устранения неисправностей.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Возможно проявление неисправности прибора после модернизации с использованием непроверенного аппаратного обеспечения.

- ▶ При оснащении прибора дополнительным оборудованием (реле, дополнительный универсальный вход или дополнительный аналоговый выход) ПО прибора выполняет внутреннюю проверку оборудования. Для этого следует вызвать функцию «Verify HW set» в меню «Expert→Diagnostics».

8.1 Поиск и устранение общих неисправностей

⚠ ОСТОРОЖНО

ОПАСНОСТЬ! Электрическое напряжение!

- ▶ Не эксплуатируйте прибор в открытом состоянии с целью диагностики.

- i** Коды ошибок, отображаемые на дисплее, описаны в следующем разделе → 43. Дополнительная информация об отказоустойчивом режиме также приведена в разделе «Ввод в эксплуатацию» → 39.

8.2 Обзор диагностической информации

- i** Приоритет неисправностей является наивысшим. Отображается соответствующий код ошибки.

8.3 Диагностический список

Ниже приведено определение кодов ошибок

Код ошибки	Значение	Устранение
F041	Обрыв цепи в датчике/кабеле	Проверьте подключение проводки
F045	Ошибка датчика	Проверьте датчик
F101	Нарушение нижней границы диапазона	Проверьте измерение, нарушено предельное значение
F102	Нарушение верхней границы диапазона	
F221	Ошибка: холодный спай	Обратитесь в сервисный центр
F261	Ошибка: флэш-память	Обратитесь в сервисный центр
F261	Ошибка: ОЗУ	Обратитесь в сервисный центр
F261	Ошибка: EEPROM	Обратитесь в сервисный центр
F261	Ошибка: аналогово-цифровой преобразователь, канал 1	Обратитесь в сервисный центр
F261	Ошибка: аналогово-цифровой преобразователь, канал 2	Обратитесь в сервисный центр
F261	Ошибка: недействительный идентификатор прибора	Обратитесь в сервисный центр
F281	Фаза инициализации	Обратитесь в сервисный центр
F282	Ошибка: невозможно сохранить данные параметров	Обратитесь в сервисный центр
F283	Ошибка: неверные данные параметров	Обратитесь в сервисный центр

Код ошибки	Значение	Устранение
F431	Ошибка: неверные калибровочные данные	Обратитесь в сервисный центр
C411	Информация: активна загрузка/выгрузка	Только для информационных целей. Прибор работает нормально
C432	Информация: режим калибровки/ испытания	Только для информационных целей. Прибор работает нормально
C482	Информация: режим моделирования, реле/открытый коллектор	Только для информационных целей. Прибор работает нормально
C483	Информация: режим моделирования, аналоговый выход	Только для информационных целей. Прибор работает нормально
C561	Переполнение дисплея	Только для информационных целей. Прибор работает нормально

9 Техническое обслуживание

Специальное обслуживание прибора не требуется.

10 Ремонт


10.1 Общие указания

i Ремонтные работы, не описанные в данном руководстве по эксплуатации, подлежат выполнению только силами изготовителя или специалистами сервисного отдела.

При заказе запасных частей необходимо указать серийный номер прибора. При необходимости в комплект поставки запасной части включается руководство по монтажу.

10.2 Запасные части

i Информацию об аксессуарах и запасных частях, которые в настоящее время доступны для изделия, можно найти в Интернете по адресу www.endress.com/spareparts_consumables → найдите информацию о соответствующем приборе → укажите серийный номер.

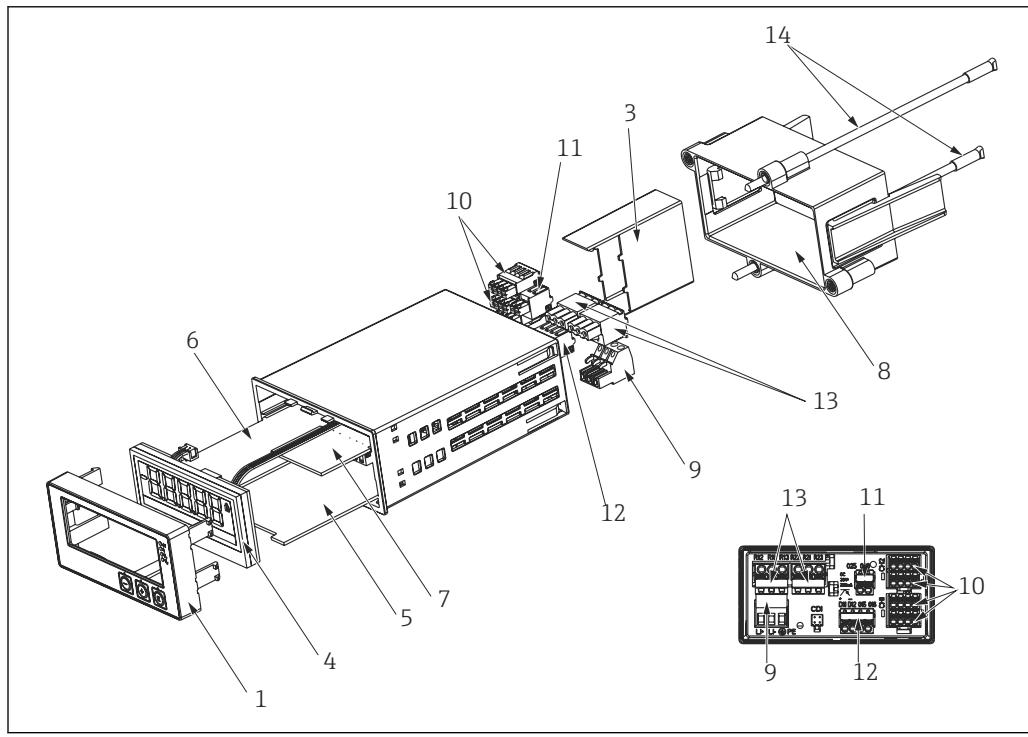

13 Запасные части

№ позиции	Описание
1	Передняя часть корпуса с передней панелью (включая клавиатуру)
3	Взрывозащитная крышка клемм
4	ЦПБ с ЖК-дисплеем
5	Системная плата Системная плата 20-250 В пост. тока/перем. тока, невзрывобезопасное исполнение Системная плата 20-250 В пост. тока/перем. тока, взрывобезопасное исполнение
6	Многофункциональные входные платы с клеммами Многофункциональная входная плата для канала 2, невзрывобезопасное исполнение Многофункциональная входная плата для канала 2, взрывобезопасное исполнение
7	Релейная плата с двумя реле предельного уровня, с клеммами

№ позиции	Описание
8	Монтажный комплект
9	3-контактный разъем питания
10	4-контактный разъем для аналогового входа Клеммный блок аналогового входа, невзрывобезопасное исполнение (клеммы x1, x2, x3, x4 и x5, x6, x7, x8) Клеммный блок аналогового входа, взрывобезопасное исполнение, синего цвета, верхний (клеммы x1, x2, x3, x4) Клеммный блок аналогового входа, взрывобезопасное исполнение, синего цвета, нижний (клеммы x5, x6, x7, x8)
11	Клеммы для аналогового выхода 2 (O25, O26)
12	Клеммы для аналогового выхода 1 и выхода сигнала состояния (DI 11, DI12, O15)
13	Клеммы для релейного выхода (R12, R11, R13 и R22, R21, R23)
14	Резьбовые стержни для крепления монтажной рамки корпуса
Без номера	Уплотнительное кольцо для корпуса/панели (только приборы, выпущенные до октября 2010 г.)

10.3 Возврат

При необходимости проведения ремонта или заводской калибровки, а также в случае заказа или поставки неверного измерительного прибора измерительный прибор следует вернуть. В соответствии с требованиями законодательства компания Endress +Hauser, обладающая сертификатом ISO, обязана следовать определенным процедурам при работе с оборудованием, находившимся в контакте с различными средами.

Для обеспечения быстрого, безопасного и профессионального возврата приборов изучите процедуру и условия возврата, приведенные на веб-сайте Endress+Hauser по адресу <http://www.endress.com/support/return-material>

10.4 Утилизация

Прибор содержит электронные компоненты и, следовательно, должен быть утилизирован в качестве электронных отходов. Соблюдайте местные правила утилизации.

11 Аксессуары

Для этого прибора поставляются различные аксессуары, которые можно заказать в Endress+Hauser для поставки вместе с прибором или позднее. За подробной информацией о соответствующем коде заказа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser или посетите страницу прибора на веб-сайте Endress+Hauser: www.endress.com.

11.1 Аксессуары к прибору

11.1.1 Прочее

Реле: расширение

	Код заказа
Плата реле с клеммами	RIA45X-RA

Расширение до двухканального прибора

	Код заказа
Многофункциональная плата входов для второго канала, с клеммами, исполнение для безопасных зон	RIA45X-IA
Многофункциональная плата входов для второго канала, с клеммами, исполнение для взрывоопасных зон	RIA45X-IB

11.2 Аксессуары для связи

Наименование
Интерфейсный кабель
Commubox TXU10 с FieldCare Device Setup и библиотекой DTM
Commubox FXA291 с FieldCare Device Setup и библиотекой DTM

12 Технические характеристики

12.1 Input

12.1.1 Измеряемая величина

Ток, напряжение, сопротивление, термометр сопротивления, термопара

12.1.2 Диапазоны измерения

Ток

- 0/4 до 20 мА +10 % превышение диапазона
- Ток короткого замыкания: не более 150 мА
- Нагрузка: 10 Ом

Напряжение

- 0 до 10 В, 2 до 10 В, 0 до 5 В, 0 до 1 В, 1 до 5 В, ±1 В, ±10 В, ±30 В, ±100 мВ
- Максимально допустимое входное напряжение
Напряжение ≥ 1 В: ±35 В
Напряжение < 1 В: ±12 В
- Входной импеданс: > 1 000 кОм

Сопротивление

30 до 3 000 Ом

Термометр сопротивления

- Pt100 согласно МЭК 60751, ГОСТ, JIS1604
- Pt500 и Pt1000 согласно МЭК 60751
- Cu100, Cu50, Pt50, Pt46, Cu53 согласно ГОСТ
- Ni100, Ni1000 согласно DIN 43760

Типы термопар

- Тип J, K, T, N, B, S, R согласно МЭК 60584
- Тип U согласно DIN 43710
- Тип L согласно DIN 43710, ГОСТ
- Тип C, D согласно ASTM E998

12.1.3 Количество входов

Один из двух универсальных входов

12.1.4 Время обновления

200 мс

12.1.5 Гальваническая развязка

От всех остальных цепей

12.2 Выход

12.2.1 Выходной сигнал

Один или два аналоговых выхода с гальванической развязкой

Токовый выход/выход напряжения

Токовый выход:

- 0/4 до 20 мА
- Превышение диапазона до 22 мА

Напряжение

- 0 до 10 В, 2 до 10 В, 0 до 5 В, 1 до 5 В
- Превышение диапазона: до 11 В, защита от короткого замыкания, $I_{\max} < 25 \text{ мА}$

HART®

Сигналы HART® не подвергаются воздействию.

12.2.2 Питание от токовой петли

- Напряжение при обрыве цепи: 24 В пост. тока (+15 % / -5 %).
Взрывобезопасное исполнение: > 14 В при 22 мА.
Использование в невзрывоопасной зоне: > 16 В при 22 мА.
- Защита от короткого замыкания и перегрузки (не более 30 мА).
- Гальваническая развязка от различных систем и выходов.

12.2.3 Переключающий выход

Выход с открытым коллектором для контроля состояния прибора и выдачи аварийных оповещений. Выход с открытым коллектором в нормальном состоянии закрыт. В состоянии ошибки выход с открытым коллектором открыт.

- $I_{\max} = 200 \text{ мА}$
- $U_{\max} = 28 \text{ В}$
- $U_{\text{вкл./ макс.}} = 2 \text{ В при } 200 \text{ мА}$

Гальваническая развязка от всех остальных цепей; испытательное напряжение 500 В.


12.2.4 Релейный выход

Релейный выход для функции контроля предельных значений.

Контакт реле	Двусторонний
Максимально допустимая нагрузка на контакты при постоянном токе	30 В/3 А (постоянное состояние, без разрушения входа)
Максимально допустимая нагрузка на контакты при переменном токе	250 В/3 А (постоянное состояние, без разрушения входа)
Минимально допустимая нагрузка на контакты	500 мВт (12 В/10 мА)
Гальваническая развязка от всех остальных цепей	Испытательное напряжение 1500 В пер. тока
Циклы переключения	> 1 млн

12.3 Источник питания

12.3.1 Назначение клемм

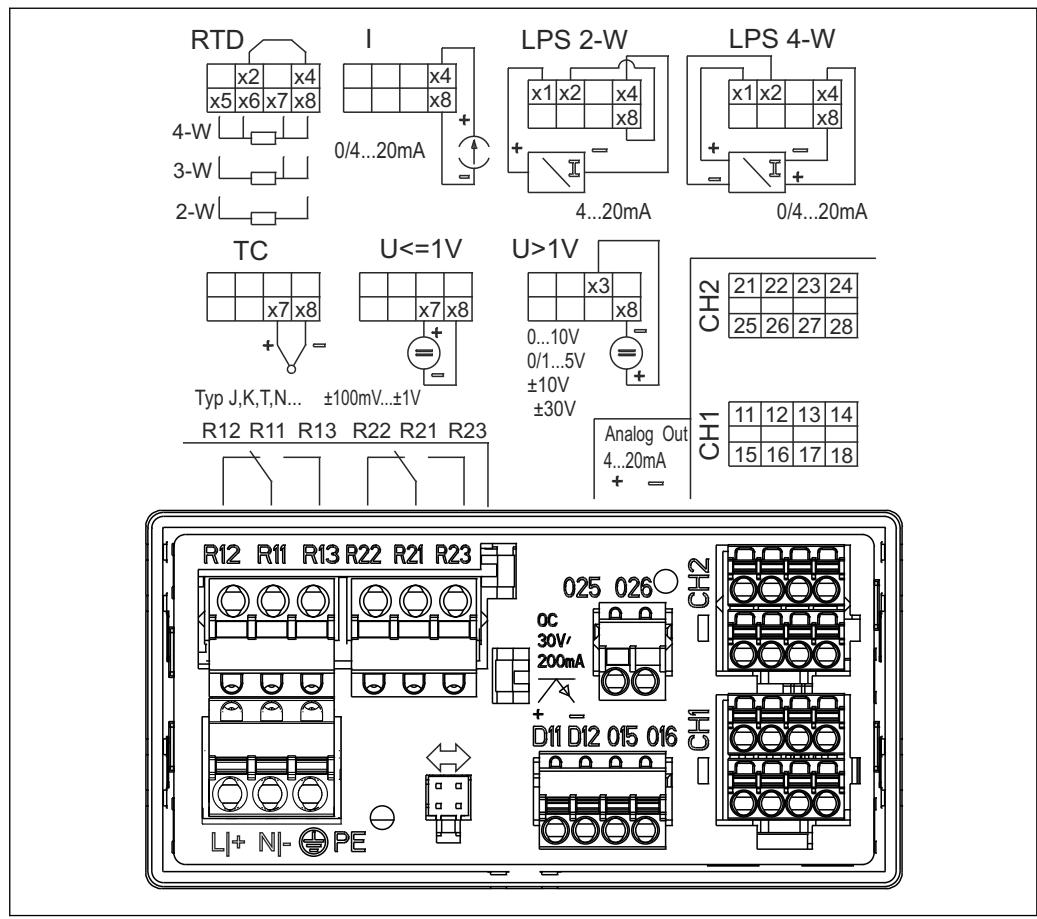

A0010228

■ 14 Назначение клемм панельного счетчика (реле (клеммы Rx1-Rx3) и канал 2 (клеммы 21–28 и 025/026), дополнительно)

12.3.2 Сетевое напряжение

Широкодиапазонный блок питания 24–230 В перемен. тока/пост. тока (-20 % / +10 %), 50/60 Гц

12.3.3 Потребляемая мощность

Не более 21,5 ВА / 6,9 Вт

12.3.4 Подключение интерфейса передачи данных

Компьютерный USB-интерфейс Commubox FXA291

- Подключение: 4-контактный разъем
- Протокол передачи данных: FieldCare
- Скорость передачи данных: 38 400 бод

Интерфейсный кабель TXU10-AC для компьютерного USB-интерфейса

- Подключение: 4-контактное соединение
- Протокол передачи данных: FieldCare
- Комплект поставки: интерфейсный кабель, диск DVD с ПО FieldCare, с наиболее распространенными файлами Comm DTM и файлами DTM приборов

12.4 Рабочие характеристики

12.4.1 Эталонные рабочие условия

Источник питания: 230 В пер. тока, 50/60 Гц

Температура окружающей среды: 25 °C (77 °F) ±5 °C (9 °F)

Относительная влажность от 20 до 60 %

12.4.2 Максимальная погрешность измерения

Универсальный вход

Погрешность	Вход	Диапазон	Максимальная погрешность измерения в процентах от диапазона измерения (oMR)
	Ток	0 до 20 мА, 0 до 5 мА, 4 до 20 мА. Превышение диапазона: до 22 мА	±0,05%
	Напряжение ≥ 1 В	0 до 10 В, 2 до 10 В, 0 до 5 В, 1 до 5 В, 0 до 1 В, ±1 В, ±10 В, ±30 В	±0,1%
	Напряжение < 1 В	±100 мВ	±0,05%
	Измерение сопротивления	30 до 3 000 Ом	4-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,8 Ом) 3-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 1,6 Ом) 2-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 3 Ом)
	Термометр сопротивления	Pt100, -200 до 850 °C (-328 до 1 562 °F) (МЭК 60751, α=0,00385) Pt100, -200 до 850 °C (-328 до 1 562 °F) (JIS 1604, w=1,391) Pt100, -200 до 649 °C (-328 до 1 200 °F) (ГОСТ, α=0,003916) Pt500, -200 до 850 °C (-328 до 1 562 °F) (МЭК 60751, α=0,00385) Pt1000, -200 до 600 °C (-328 до 1 112 °F) (МЭК 60751, α=0,00385)	4-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,3 K (0,54 °F)) 3-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,8 K (1,44 °F)) 2-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 1,5 K (2,7 °F))
		Cu100, -200 до 200 °C (-328 до 392 °F) (ГОСТ, w=1,428) Cu50, -200 до 200 °C (-328 до 392 °F) (ГОСТ, w=1,428) Pt50, -200 до 1 100 °C (-328 до 2 012 °F) (ГОСТ, w=1,391) Pt46, -200 до 850 °C (-328 до 1 562 °F) (ГОСТ, w=1,391) Ni100, -60 до 250 °C (-76 до 482 °F) (DIN 43760, α=0,00617) Ni1000, -60 до 250 °C (-76 до 482 °F) (DIN 43760, α=0,00617)	4-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,3 K (0,54 °F)) 3-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,8 K (1,44 °F)) 2-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 1,5 K (2,7 °F))

Погрешность	Вход	Диапазон	Максимальная погрешность измерения в процентах от диапазона измерения (oMR)
Термопары		Cu53, -50 до 200 °C (-58 до 392 °F) (ГОСТ, w=1,426)	4-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,3 K (0,54 °F)) 3-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 0,8 K (1,44 °F)) 2-проводное подключение: ± (0,10% oMR + 1,5 K (2,7 °F))
		Тип J (Fe-CuNi), -210 до 1 200 °C (-346 до 2 192 °F) (МЭК 60584)	± (0,10% oMR +0,5 K (0,9 °F)) от -100 °C (-148 °F)
		Тип K (NiCr-Ni), -200 до 1 372 °C (-328 до 2 502 °F) (МЭК 60584)	± (0,10% oMR +0,5 K (0,9 °F)) от -130 °C (-202 °F)
		Тип T (Cu-CuNi), -270 до 400 °C (-454 до 752 °F) (МЭК 60584)	± (0,10% oMR +0,5 K (0,9 °F)) от -200 °C (-328 °F)
		Тип N (NiCrSi-NiSi), -270 до 1 300 °C (-454 до 2 372 °F) (МЭК 60584)	± (0,10% oMR +0,5 K (0,9 °F)) от -100 °C (-148 °F)
		Тип L (Fe-CuNi), -200 до 900 °C (-328 до 1 652 °F) (DIN 43710, ГОСТ)	± (0,10% oMR +0,5 K (0,9 °F)) от -100 °C (-148 °F)
		Тип D (W3Re/W25Re), 0 до 2 495 °C (32 до 4 523 °F) (ASTME 998)	± (0,15% oMR +1,5 K (2,7 °F)) от 500 °C (932 °F)
		Тип C (W5Re/W26Re), 0 до 2 320 °C (32 до 4 208 °F) (ASTME 998)	± (0,15% oMR +1,5 K (2,7 °F)) от 500 °C (932 °F)
		Тип B (Pt30Rh-Pt6Rh), 0 до 1 820 °C (32 до 3 308 °F) (МЭК 60584)	± (0,15% oMR +1,5 K (2,7 °F)) от 600 °C (1 112 °F)
		Тип S (Pt10Rh-Pt), -50 до 1 768 °C (-58 до 3 214 °F) (МЭК 60584)	± (0,15% oMR +3,5 K (6,3 °F)) для -50 до 100 °C (-58 до 212 °F) ± (0,15% oMR +1,5 K (2,7 °F)) от 100 °C (212 °F)
		Тип U (Cu-CuNi), -200 до 600 °C (-328 до 1 112 °F) (DIN 43710)	± (0,15% oMR +1,5 K (2,7 °F)) от 100 °C (212 °F)
Разрешение аналого-цифрового преобразователя		16 бит	
Температурный дрейф		Температурный дрейф: ≤ 0,01%/K (0,1%/18 °F) oMR ≤ 0,02% / K (0,2%/18 °F) oMR для Cu100, Cu50, Pt50 и Pt46	

Аналоговый выход

Ток	0/4 до 20 мА, превышение диапазона до 22 мА	±0,05 % от диапазона измерения
	Максимальная нагрузка	500 Ом
	Максимальная индуктивность	10 мГн
	Максимальная емкость	10 мкФ
	Максимальная пульсация	10 мВpp при 500 Ом, частота < 50 кГц
Напряжение	0 до 10 В, 2 до 10 В 0 до 5 В, 1 до 5 В Превышение диапазона: до 11 В, защита от короткого замыкания, I _{макс.} < 25 мА	±0,05 % от диапазона измерения ±0,1 % от диапазона измерения
	Максимальная пульсация	10 мВpp при 1 000 Ом, частота < 50 кГц
Разрешение	13 бит	
Температурный дрейф	≤ 0,01%/K (0,1%/18 °F) от диапазона измерения	
Гальваническая связь	Испытательное напряжение 500 В от всех остальных цепей	

12.5 Монтаж

12.5.1 Место монтажа

Панель, вырез 92 x 45 мм (3,62 x 1,77 дюйма) (см. раздел «Механическая конструкция»).

Максимально допустимая толщина панели 26 мм (1 дюйм).

12.5.2 Ориентация

Ограничений нет.

Ориентация прибора определяется читаемостью значений, отображаемых индикатором.

Максимальный угол обзора +/- 45° в любом направлении от центральной оси индикатора.

12.6 Условия окружающей среды

12.6.1 Диапазон температуры окружающей среды

УВЕДОМЛЕНИЕ

Срок службы индикатора сокращается при работе в условиях температуры, близкой к верхней границе допустимого температурного диапазона.

- Во избежание накопления тепла необходимо обеспечить достаточное охлаждение прибора.

Невзрывобезопасные/взрывобезопасные приборы: -20 до 60 °C (-4 до 140 °F)

12.6.2 Температура хранения

-40 до 85 °C (-40 до 185 °F)

12.6.3 Рабочая высота

< 2 000 м (6 560 фут) выше среднего уровня моря (MSL)

12.6.4 Климатический класс

Согласно МЭК 60654-1: класс В2

12.6.5 Степень защиты

Передняя часть: IP 65/NEMA 4x (проверка на соответствие требованиям UL не проводилась)

Корпус прибора/задняя часть: IP 20

12.6.6 Электрическая безопасность

Класс защиты I, категория защиты от перенапряжения II, степень загрязнения 2

12.6.7 Конденсация

Передняя часть: допускается


Корпус прибора: не допускается

12.6.8 Электромагнитная совместимость (ЭМС)

- Устойчивость к помехам:
согласно МЭК 61326 для промышленных сред/NAMUR NE 21
- Паразитные излучения:
согласно МЭК 61326, класс А

12.7 Механическая конструкция

12.7.1 Конструкция, размеры

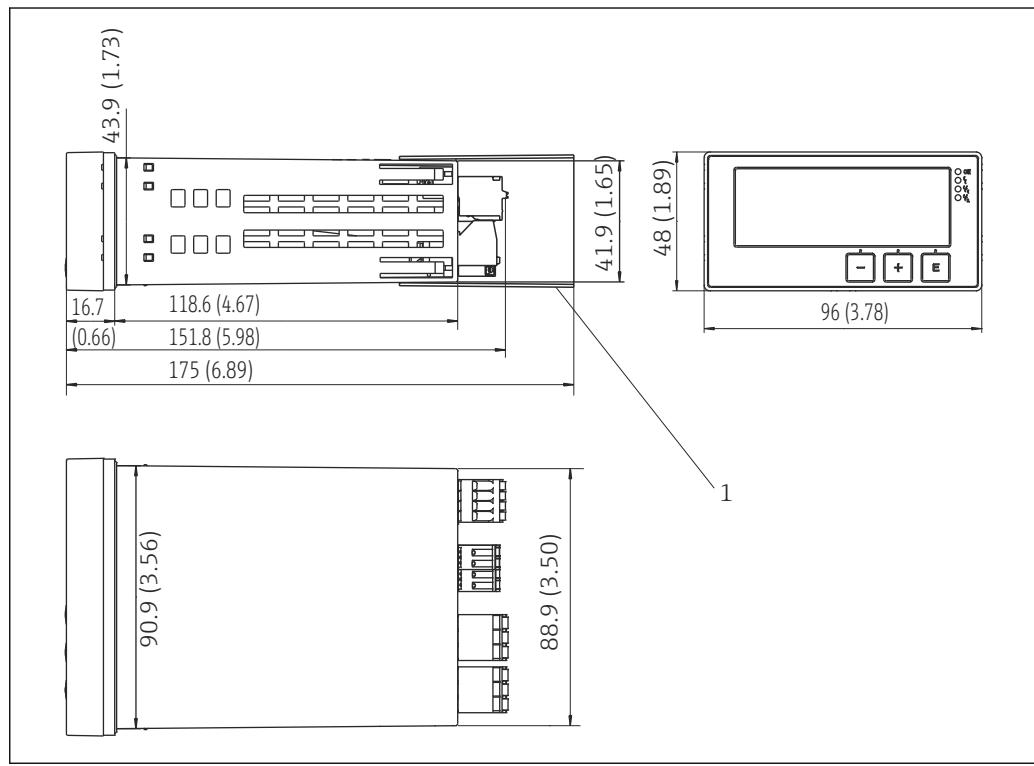

■ 15 Размеры панельного индикатора в мм (дюймах)

1 Проставка для клемм (взрывобезопасное исполнение)

12.7.2 Масса

Примерно 300 г (10,6 унции)

12.7.3 Материал

Корпус: пластмасса PC-GF10

12.7.4 Клеммы


Пружинные клеммы	
Клеммы реле/вспомогательного напряжения	0,2 до 2,5 мм ² (24 до 12 AWG)
Входные/выходные клеммы	0,2 до 1,5 мм ² (24 до 16 AWG)

12.7.5 Толщина панели

Не более 26 мм (1 дюйм)

12.8 Управление

12.8.1 Локальное управление

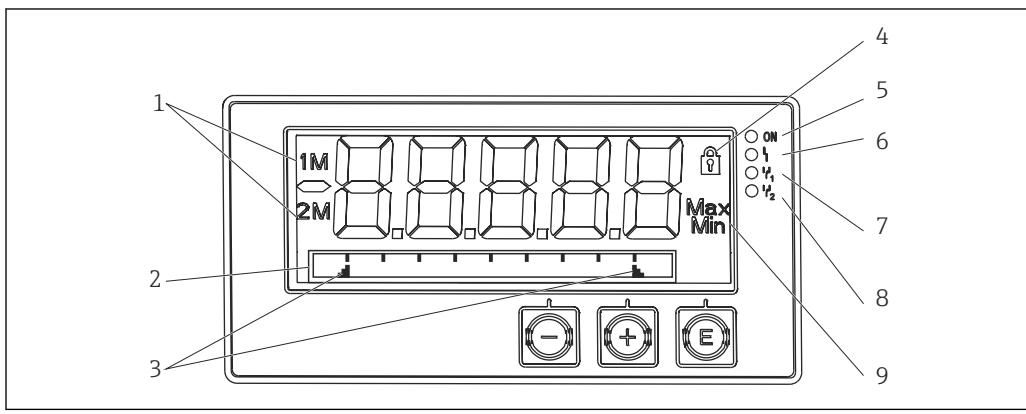

A0010223

■ 16 Дисплей панельного счетчика

- 1 Отображение канала. 1 – аналоговый вход 1; 2 – аналоговый вход 2; 1M – расчетное значение 1; 2M – расчетное значение 2
- 2 Отображение точечной матрицы для обозначения прибора, гистограммы и единицы измерения
- 3 Индикаторы предельных значений на гистограмме
- 4 Индикатор «Управление заблокировано»
- 5 Зеленый светодиод; измерительный прибор работает
- 6 Красный светодиод; ошибка/авария
- 7 Желтый светодиод; состояние реле 1
- 8 Желтый светодиод; состояние реле 2
- 9 Индикатор минимального/максимального значения

■ Дисплей

5-значный, 7-сегментный ЖК-дисплей с подсветкой
Точечная матрица для текста/гистограмм

■ Диапазон отображения:

от -99999 до +99999 для измеряемых значений

■ Сигнализация:

- защитная блокировка настройки;
- нарушение верхней/нижней границы диапазона измерения;
- 2 реле сигналов состояния (только при выборе опционального реле).

Элементы управления

3 кнопки: «-», «+», E

12.8.2 Дистанционное управление

Конфигурация

Прибор можно настроить с помощью компьютерного ПО или на месте, с помощью кнопок управления. ПО FieldCare Device Setup поставляется вместе с адаптером Commubox FXA291 или кабелем TXU10-AC (см. раздел «Аксессуары»). Кроме того, это ПО можно бесплатно загрузить с веб-сайта www.endress.com.

Интерфейс

4-контактный разъем для подключения к ПК через адаптер Commubox FXA291 или интерфейсный кабель TXU10-AC (см. раздел «Аксессуары»)

12.9 Сертификаты и нормативы

12.9.1 Маркировка ЕС

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕС. Endress+Hauser подтверждает успешное испытание прибора нанесением маркировки ЕС.

12.9.2 Маркировка ЕАС

Прибор отвечает всем требованиям директив ЕЕУ. Нанесением маркировки ЕАС изготовитель подтверждает прохождение всех необходимых проверок в отношении изделия.

12.9.3 Сертификаты взрывозащиты

Информация о доступных исполнениях для взрывоопасных зон (ATEX, FM, CSA и пр.) может быть предоставлена в центре продаж E+H по запросу. Все данные о взрывозащите приведены в отдельной документации, которая предоставляется по запросу.

12.9.4 Защита от перелива

Преобразователь сигнала предельного уровня, сертифицированный согласно требованиям закона WHG (опционально)

12.9.5 Функциональная безопасность

SIL2 (опционально)

12.9.6 Сертификаты морского регистра

German Lloyd (GL, опционально)

12.9.7 UL

Компонент, соответствующий стандарту UL (см. www.ul.com/database, выполнить поиск по ключевому слову E225237)

12.9.8 Другие стандарты и директивы

- МЭК 60529:
Степень защиты, обеспечиваемая корпусами (код IP)
- МЭК 61010-1:
Требования по безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения
- EN 60079-11:
Взрывоопасная среда. Часть 11: защита оборудования с соблюдением правил искробезопасности I (опционально)

12.10 Сопроводительная документация

- Системные компоненты и регистратор данных – решения для полного оснащения точки измерения: FA00016K/09
- Техническая информация, индикатор параметров процесса RIA45: TI00141R/09
- Дополнительная документация по взрывозащищенному исполнению ATEX II(1)GD [Ex ia] IIC: XA00076R/09
- Руководство по безопасности SIL:
SD00014R/09

13 Приложение

В следующих таблицах перечислены все параметры, которые имеются в меню настройки. Значения, настроенные на заводе, выделены полужирным шрифтом.

13.1 Дополнительные пояснения по измерению дифференциального давления при измерении уровня

К обоим универсальным входам подключены датчики давления. Расчет объема в каналах расчетных значений осуществляется с помощью следующих вычислительных этапов.

13.1.1 1-й этап расчета: расчет уровня заполнения

Оба датчика давления измеряют фактическое давление в точках установки. По обоим значениям давления (возможно, отрегулированным со смещением; это должно быть установлено в параметре AI1 или AI2) определяется дифференциальное давление (Δp). Если дифференциальное давление разделить на плотность среды, умноженную на гравитационное ускорение, то будет получена измеренная высота.

$$\text{Уровень } h = \Delta p / (\rho * g)$$

Следующие величины составляют основу расчетов:

- плотность ρ ($\text{кг}/\text{м}^3$);
- давление p (Па или $\text{Н}/\text{м}^2$).

Гравитационное ускорение определяется константой.

Гравитационное ускорение $g=9,81\text{ м}/\text{с}^2$

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ошибочные результаты расчетов в результате неверного использования единиц измерения

- Для корректного выполнения расчетов измеренный сигнал (например, в мбар) необходимо преобразовать в соответствующую единицу измерения – Паскаль (Па). Это осуществляется с помощью коэффициента пересчета. Коэффициенты пересчета приведены в таблице →  60.

Примеры пересчета

Вода: плотность $\rho=1\,000\text{ кг}/\text{м}^3$

Измерение давления. Давление 1 (внизу): масштаб 0 до 800 мбар (от 0 до 80 000 Па)

Текущее значение: 500 мбар (50 000 Па)

Измерение давления. Давление 2 (вверху): масштаб 0 до 800 мбар (от 0 до 80000 Па)

Текущее значение: 150 мбар (15 000 Па)

При использовании паскалей

$$h = \frac{1}{1\,000\text{ кг}/\text{м}^3 * 9,81\text{ м}/\text{с}^2} * (50\,000 - 15\,000\text{ Па}) = 3,57\text{ м}$$

При использовании мбар

$$h = \frac{1}{1\,000\text{ кг}/\text{м}^3 * 9,81\text{ м}/\text{с}^2} * ((500 - 150\text{ мбар}) * (1,0000 \cdot 10^2)) = 3,57\text{ м}$$

$$h = b * \Delta p$$

Вычисление коэффициента коррекции b :

$$b = 1/(\rho * g)$$

Для воды: $b = 1/(1000 * 9,81) = 0,00010194$

Таблицы и примеры для перевода единиц измерения, характерных для конкретных условий применения, в единицы измерения кг/м³ и Па или Н/м².

- 1 бар = 0,1 Н/мм² = 10⁵ Н/м² = 10⁵ Па
- 1 мбар = 1 гПа = 100 Па

Коэффициенты пересчета для различных единиц измерения давления

	Паскаль (Па)	Бар (бар)	Техническая атмосфера (ат)	Физическая атмосфера (атм)	Торр (торр)	Фунты на кв. дюйм (psi)
	= 1 Н/м ²	= 1 Мдин/см ²	= 1 ат/см ²	= 1 pSTP	= 1 мм рт. ст.	= 1 фунт/дюйм ²
1 Па =	1	$1,000 \cdot 10^{-4}$	$1,0197 \cdot 10^{-5}$	$9,8692 \cdot 10^{-6}$	$7,5006 \cdot 10^{-3}$	$1,4504 \cdot 10^{-4}$
1 бар =	$1,000 \cdot 10^5$	1	$1,0197 \cdot 10^0$	$9,8692 \cdot 10^{-1}$	$7,5006 \cdot 10^2$	$1,4504 \cdot 10^1$
1 мбар =	$1,000 \cdot 10^2$	$1,000 \cdot 10^{-3}$	$1,0197 \cdot 10^3$	$9,8692 \cdot 10^{-4}$	$7,5006 \cdot 10^{-1}$	$1,4504 \cdot 10^{-2}$
1 ат =	$9,8067 \cdot 10^4$	$9,8067 \cdot 10^{-1}$	1	$9,6784 \cdot 10^{-1}$	$7,3556 \cdot 10^2$	$1,4223 \cdot 10^1$
1 атм =	$1,0133 \cdot 10^5$	$1,0133 \cdot 10^0$	$1,0332 \cdot 10^0$	1	$7,6000 \cdot 10^2$	$1,4696 \cdot 10^1$
1 торр =	$1,3332 \cdot 10^2$	$1,3332 \cdot 1^{-3}$	$1,3595 \cdot 10^{-3}$	$1,3158 \cdot 10^{-3}$	1	$1,9337 \cdot 10^{-2}$
1 psi =	$6,8948 \cdot 10^3$	$6,8948 \cdot 1^{-3}$				

Плотность

Плотность берется по техническим характеристикам среды, содержащейся в резервуаре.

В данной таблице приведены стандартные приблизительные значения, которые могут послужить ориентировочными данными.

Измеряемая среда	Плотность (кг/м ³)
Вода (при 3,98 °C (39,164 °F))	999,975
Ртуть	13595
Бром	3 119
Серная кислота	1 834
Азотная кислота	1 512
Глицерин	1 260
Нитробензол	1 220
Окись дейтерия	1 105
Уксусная кислота	1 049
Молоко	1 030
Морская вода	1 025
Анилин	1 022
Оливковое масло	910
Бензол	879
Толуол	872
Скипидар	855
Спирт	830
Дизельное топливо	830
Парафин	800

Измеряемая среда	Плотность (кг/м ³)
Метанол	790
Этиловый спирт	789
Автомобильный газ (стандартизированный, среднее значение)	750
Ацетон	721
Дисульфид	713
Диэтиловый эфир	713

13.1.2 2-й этап расчета: вычисление объема по высоте

Посредством линеаризации вычисленного значения высоты можно рассчитать объем.

Это делается путем сопоставления определенного значения объема с каждым значением высоты в зависимости от формы резервуара.

Эта линеаризация может быть сформирована по нескольким опорным точкам (не более 32). Однако при линейной зависимости объема от высоты наполнения достаточно.

Для реализации этих расчетов полезен модуль линеаризации сосудов, встроенный в ПО FieldCare.

13.2 Меню «Display»

AI1/AI2 Reset minmax

Навигация	<input type="checkbox"/> Display → AI1 Reset minmax/AI2 Reset minmax
Описание	Сброс минимального и максимального значений, сохраненных для аналогового входа 1 или аналогового входа 2.
Опции	yes no
Заводская настройка	no
Дополнительная информация	Доступно только в том случае, если в меню «Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Allow reset» выбран вариант «Yes».

Cv1/Cv2 Reset minmax

Навигация	<input type="checkbox"/> Display → Cv1 Reset minmax/Cv2 Reset minmax
Описание	Сброс минимального и максимальное значений, сохраненных для математического канала 1 или математического канала 2.
Опции	yes no
Заводская настройка	no
Дополнительная информация	Доступно только в том случае, если в меню «Setup → Calc val 1/Calc val 2 → Allow reset» выбран вариант «Yes».

Analog in 1/2

Навигация	<input type="checkbox"/> Display → Analog in 1/Analog in 2
------------------	--

Описание	Настраивается отображение для аналогового входа 1 или аналогового входа 2. Если для параметра установлено значение «Off», то канал не отображается.
Опции	off Unit Bargraph Bar + unit Tag + unit
Заводская настройка	Tag + unit

Calc value 1/2

Навигация	Display → Calc value 1/Calc value 1
Описание	Настраивается отображение для математического канала 1 или математического канала 2. Если для параметра установлено значение «Off», то канал не отображается.
Опции	off Unit Bargraph Bar + unit Tag + unit
Заводская настройка	off

Contrast

Навигация	Display → Contrast
Описание	Настройка контрастности.
Опции	От 1 до 7
Заводская настройка	6

Brightness

Навигация	Display → Brightness
Описание	Настройка яркости.
Опции	От 1 до 7
Заводская настройка	6

Alternating time

Навигация	Display → Alternating time
Описание	Настройка времени переключения между отображаемыми каналами.
Опции	3 seconds 5 seconds 10 seconds
Заводская настройка	5 seconds

13.3 Меню «Setup»

Application

Навигация	Setup → Application
Описание	Настройка характера применения для индикатора сигналов.
Опции	1-channel 2-channel Diff pressure
Заводская настройка	1- / 2-channel
Дополнительная информация	2-channel – это настройка по умолчанию для двухканальных приборов. 1-channel – настройка по умолчанию для одноканальных приборов.

AI1/AI2 Lower range

Навигация	Setup → AI1 Lower range/AI2 Lower range
Описание	Настройка нижнего предела диапазона измерения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0.0000
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

AI1/AI2 Upper range

Навигация	Setup → AI1 Upper range/AI2 Upper range
Описание	Настройка верхнего предела диапазона измерения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	100.00
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

CV factor

Навигация	Setup → CV factor
Описание	Коэффициент, на который умножается расчетное значение.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	1.0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

CV unit

Навигация	Setup → CV unit
Описание	Единица измерения расчетного значения.
Опции	Пользовательский текст, не более 5 символов
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

CV Bar 0%

Навигация	Setup → CV Bar 0%
------------------	-------------------

Описание	Настройка 0%-ного значения для гистограммы.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0.0000
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

CV Bar 100%

Навигация	Setup → CV Bar 100%
Описание	Настройка 100%-ного значения для гистограммы.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	100.00
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

Подменю «Линеаризация»

Навигация	Setup → Linearization
Описание	Отображается только в том случае, если для характера применения индикатора (Application) выбрана опция «Diff pressure».

No lin points

Навигация	Setup → Linearization → No lin points
Описание	Количество точек, необходимых для линеаризации.
Пользовательский ввод	От 2 до 32
Заводская настройка	2

X-value 1...X-value 32

Навигация	Setup → Linearization → X-value 1...X-value 32
Описание	Значение X для обрабатываемой точки линеаризации.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0.0000

Y-value 1...Y-value 32

Навигация	Setup → Linearization → Y-value 1...Y-value 32
Описание	Значение Y для обрабатываемой точки линеаризации.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0.0000

Подменю «Analog in 1/Analog in 2»

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2
------------------	---------------------------------

Дополнительная информация Настройки для аналогового входа 1 и аналогового входа 2

Signal type

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Signal type
Описание	Настройка типа входа.
Опции	off Current Voltage RTD TC
Заводская настройка	Current
Дополнительная информация	Если для параметра «Signal type» выбрать значение «Off», то все параметры, которые находятся ниже него в структуре меню, будут скрыты.

Signal range

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Signal range
Описание	Настройка входного сигнала. Состав вариантов выбора зависит от значения, выбранного для параметра «Signal type».
Опции	4-20mA, 4-20mA squar, 0-20mA, 0-20mA squar 0-10V, 0-10V squar, 0-5V, 2-10V, 1-5V, 1-5V squar, 0-1V, 0-1V squar, +/- 1V, +/- 10V, +/- 30V, +/- 100mV Pt46GOST, Pt50GOST, Pt100IEC, Pt100JIS, Pt100GOST, Pt500IEC, Pt1000IEC, Ni100DIN, Ni1000DIN, Cu50GOST, Cu53GOST, Cu100GOST, 3000 Ohm Typ B, Typ J, Typ K, Typ N, Typ R, Typ S, Typ T, Typ C, Typ D, Typ L, Typ L GOST, Typ U
Заводская настройка	4-20mA, 0-10V, Pt100IEC, Typ J; в зависимости от характера выбранного входного сигнала

Lower range

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Lower range
Описание	Настройка нижнего предела диапазона измерения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Signal type» выбрано значение «Current» или «Voltage».

Upper range

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Upper range
Описание	Настройка верхнего предела диапазона измерения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	100
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Signal type» выбрано значение «Current» или «Voltage».

Connection

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Connection
Описание	Настройка типа подключения для термометров сопротивления
Опции	2-wire 3-wire 4-wire
Заводская настройка	2-wire
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Signal type» выбрано значение «RTD».

Tag

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Tag
Описание	Название канала; TAG i – обозначение прибора для канала 1
Пользовательский ввод	Пользовательский текст, не более 12 символов

Unit

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Unit
Описание	Единица измерения для канала
Вход	Пользовательский текст, не более 5 символов
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Signal type» выбрано значение «Current» или «Voltage».

Temperature unit

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Temperature unit
Описание	Настройка единицы измерения температуры
Опции	°C °F K
Заводские настройки	°C
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Signal type» выбрано значение «RTD» или «TC».

Offset

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Offset
Описание	Настройка смещения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0

Ref junction

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Ref junction
Описание	Настройка исходной базовой температуры
Опции	intern fixed

Заводская настройка	intern
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Signal type» выбрано значение «TC».

Fixed ref junc

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Fixed ref junc
Описание	Настройка константы исходной базовой температуры
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Ref junction» выбрано значение «fixed».

Reset min/max

Навигация	Setup → Analog in 1/Analog in 2 → Reset min/max
Описание	Сброс минимального/максимального сохраненных значений.
Опции	no yes
Заводская настройка	no

Подменю «Calc value 1/Calc value 2»

Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2
Дополнительная информация	Настройки для математического канала 1 или 2

Calculation

Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Calculation
Описание	Выбор метода расчета.
Опции	off Sum Difference Average Lineariz. AI1 / Lineariz. AI2 Lineariz. CV1 (только Calc value 2) Multiplication
Заводская настройка	off
Дополнительная информация	Если для параметра «Calculation» выбрать значение «Off», то все параметры, которые находятся ниже него в структуре меню, будут скрыты.

Tag

Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Tag
Описание	Название канала
Пользовательский ввод	Пользовательский текст, не более 12 символов

Unit

Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Unit
Описание	Единица измерения для канала
Пользовательский ввод	Пользовательский текст, не более 5 символов
<hr/>	
Bar 0%	
Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Bar 0%
Описание	Настройка 0%-ного значения для гистограммы
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
<hr/>	
Bar 100%	
Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Bar 100%
Описание	Настройка 100%-ного значения для гистограммы
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	100
<hr/>	
Factor	
Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Factor
Описание	Настройка коэффициента для расчетного значения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	1.0
<hr/>	
Offset	
Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Offset
Описание	Настройка смещения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
<hr/>	
No. lin points	
Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → No. lin points
Описание	Количество точек для линеаризации
Пользовательский ввод	От 2 до 32
Заводская настройка	2
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Calculation» выбрано значение «Linearization».
<hr/>	
X-value	
Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → X-value

Описание	Для ввода точек линеаризации (не более 32)
Пользовательский ввод	От X-value 1 до X-value 32, числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Calculation» выбрано значение «Linearization».

Y-value

Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Y-value
Описание	Для ввода точек линеаризации (не более 32)
Пользовательский ввод	От Y-value 1 до Y-value 32, числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Calculation» выбрано значение «Linearization».

Reset min/max

Навигация	Setup → Calc value 1/Calc value 2 → Reset min/max
Описание	Сброс минимального/максимального сохраненных значений.
Опции	no yes
Заводская настройка	no

Подменю «Analog Out 1/Analog Out 2»

Навигация	Setup → Analog Out 1/Analog Out 2
Дополнительная информация	Настройки для аналогового выхода 1 и аналогового выхода 2

Assignment

Навигация	Setup → Analog Out 1/Analog Out 2 → Assignment
Описание	Выбор источника для выходного сигнала
Опции	off Analog 1 Analog 2 Calc Val 1 Calc Val 2
Заводская настройка	off

Signal type

Навигация	Setup → Analog Out 1/Analog Out 2 → Signal type
------------------	---

Описание	Выбор типа сигнала для выходного сигнала
Опции	4-20mA 0-20mA 0-10V 2-10V 0-5V 1-5V
Заводская настройка	4-20mA

Lower range

Навигация  Setup → Analog Out 1/Analog Out 2 → Lower range

Описание	Настройка нижнего предела диапазона измерения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0

Upper range

Навигация  Setup → Analog Out 1/Analog Out 2 → Upper range

Описание	Настройка верхнего предела диапазона измерения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	100

Подменю «Relay 1/Relay 2»

Навигация  Setup → Relay 1/Relay 2

Дополнительная информация Настройки для реле 1 или реле 2

Source

Навигация  Setup → Relay 1/Relay 2 → Source

Описание	Выбор источника сигнала для реле
Опции	off Analog input 1 Analog input 2 Calc value 1 Calc value 2 Error
Заводская настройка	off

Function

Навигация  Setup → Relay 1/Relay 2 → Function

Описание	Функция реле
Опции	Min Max Gradient Inband Outband
Заводская настройка	Min

Setpoint

Навигация	Setup → Relay 1/Relay 2 → Setpoint
Описание	Порог переключения для реле
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0

Setpoint 2

Навигация	Setup → Relay 1/Relay 2 → Setpoint 2
Описание	Второй порог переключения для реле
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Только для функций обработки внутриполосных и внеполосных сигналов.

Time base

Навигация	Setup → Relay 1/Relay 2 → Time base
Описание	Временная база для расчета градиента в секундах
Пользовательский ввод	От 0 до 60
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Function» выбрано значение «Gradient».

Hysteresis

Навигация	Setup → Relay 1/Relay 2 → Hysteresis
Описание	Гистерезис для порога (порогов) переключения
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0

Подменю «System»

Навигация	Setup → System
------------------	----------------

Access code

Навигация	Setup → System → Access code
------------------	------------------------------

Описание	Код пользователя для защиты конфигурации прибора.
Пользовательский ввод	От 0000 до 9999
Заводская настройка	0000
Дополнительная информация	0000 – защита кодом пользователя снята

Overfill protect

Навигация Setup → System → Overfill protect

Описание	Если прибор используется для защиты от перелива → 35 , то для параметра «Overfill protect» следует выбрать значение «Yes».
Опции	no yes
Заводская настройка	no

Reset

Навигация Setup → System → Reset

Описание	Сброс настроек прибора до заказанной конфигурации.
Опции	no yes
Заводская настройка	no

1) Числовые значения состоят из 6 цифр, где десятичная точка считается цифрой, например +99.999.

13.4 Меню «Diagnostics»

Current diagn

Навигация Diagnostics → Current diagn

Описание Отображается код ошибки, активной в настоящее время

Last diagn

Навигация Diagnostics → Last diagn

Описание Отображается код предыдущей ошибки

Operating time

Навигация Diagnostics → Operating time

Описание Отображается наработанное время в часах до настоящего момента

Подменю «Diagnost logbook»

Навигация Diagnostics → Diagnost logbook

Описание Отображаются коды пяти предыдущих ошибок

Diagnostics x

Навигация █ Diagnostics → Diagnost logbook → Diagnostics x

Описание Отображается сообщение из диагностического журнала.

Подменю «Device information»

Навигация █ Diagnostics → Device information

Device tag

Навигация █ Diagnostics → Device information → Device tag

Описание Отображается название прибора (i TAG для канала 1)

Serial number

Навигация █ Diagnostics → Device information → Serial number

Описание Отображается серийный номер

Order code

Навигация █ Diagnostics → Device information → Order code

Описание Отображается код заказа

Order identifier

Навигация █ Diagnostics → Device information → Order identifier

Описание Отображается номер заказа

Firmware version

Навигация █ Diagnostics → Device information → Firmware version

Описание Отображается версия встроенного ПО

ENP Version

Навигация █ Diagnostics → Device information → ENP Version

Описание Отображается версия ENP

13.5 Меню «Expert»

В дополнение к параметрам меню «Setup», в меню «Expert» доступны следующие параметры.

Direct access

Навигация	Expert → Direct access
Описание	Код для прямого доступа к параметру управления.
Пользовательский ввод	4-значный код

Подменю «System»

Навигация	Expert → System
Save user setup	
Навигация	Expert → System → Save user setup
Описание	Выберите вариант «Yes», чтобы сохранить текущие настройки прибора. Сохраненные настройки прибора можно вернуть с помощью меню «Reset -> User reset».
Опции	no yes
Заводская настройка	no

Подменю «Input»

Навигация	Expert → Input
Подменю «Analog in 1/Analog in 2»	
Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2
Описание	Настройки для аналоговых входов.
Дополнительная информация	Для аналогового входа 1 и аналогового входа 2 предусмотрены следующие параметры.

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Bar 0%
Описание	Настройка 0%-ного значения для гистограммы
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Bar 100%
------------------	---

Описание	Настройка 100%-ного значения для гистограммы
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	100

Decimal places

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Decimal places
Описание	Настройка количества десятичных знаков для отображения
Опции	XXXX XXXX.X XXX.XX XX.XXX X.XXXX
Заводская настройка	XXX.XX

Damping

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Damping
Описание	Настройка демпфирования входного сигнала. Ввод с шагом 0,1 с от 0,0 с до 999,9 с.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0.0 для тока и напряжения 1.0 для температурных входов

Failure mode

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Failure mode
Описание	Настройка отказоустойчивого режима
Опции	Invalid Fixed value
Заводские настройки	Invalid
Дополнительная информация	Invalid: в случае ошибки выдается недействительное значение. Fixed value: в случае ошибки выдается фиксированное значение.

Fixed fail value

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Fixed fail value
Описание	Значение, настроенное с помощью этого параметра, выдается в случае ошибки.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Failure mode» выбрано значение «Fixed value».

Namur NE 43

Навигация	Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Namur NE 43
------------------	--

Описание	Настройка определяет ввод отказоустойчивого режима в соответствии с рекомендациями NAMUR NE 43.
Опции	On Off
Заводская настройка	On

Open circ detect

Навигация Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Open circ detect

Описание	Настройка обнаружения обрыва цепи в кабеле.
Опции	On Off
Заводская настройка	On
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для диапазона сигнала выбран вариант 1-5 V.

Failure delay

Навигация Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Failure delay

Описание	Время задержки при обнаружении неисправности (секунды)
Пользовательский ввод	Целое число (0-99)
Заводская настройка	0

Allow reset

Навигация Expert → Input → Analog in 1/Analog in 2 → Allow reset

Описание	Настройка определяет возможность сброса минимального/максимального значений в меню «Display» без ввода пользовательского кода, который, возможно, уже настроен.
Опции	no yes
Заводская настройка	no

Подменю «Output»

Навигация Expert → Output

Подменю Analog Out 1/Analog Out 2

Навигация Expert → Output → Analog Out 1/Analog Out 2

Описание	Настройки аналоговых выходов.
Дополнительная информация	Для аналогового выхода 1 и аналогового выхода 2 предусмотрены следующие параметры.

Failure mode

Навигация Expert → Output → Analog Out 1/Analog Out 2 → Failure mode

Описание	Настройка отказоустойчивого режима
Опции	Min Max Fixed value
Заводская настройка	Min
Дополнительная информация	Min: минимальное значение, настроенное с помощью этого параметра, выдается в случае ошибки. Max: максимальное значение, настроенное с помощью этого параметра, выдается в случае ошибки. Fixed value: в случае ошибки выдается фиксированное значение.

Fixed fail value

Навигация	□ Expert → Output → Analog Out 1/Analog Out 2 → Fixed fail value
Описание	Значение, настроенное с помощью этого параметра, выдается в случае ошибки.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Failure mode» выбрано значение «Fixed value».

Подменю «Relay 1/Relay 2»

Навигация	□ Expert → Output → Relay 1/Relay 2
Описание	Настройки для реле.
Дополнительная информация	Для реле 1 и реле 2 предусмотрены следующие параметры.

Time delay

Навигация	□ Expert → Output → Relay 1/Relay 2 → Time delay
Описание	Время задержки для переключения реле.
Пользовательский ввод	От 0 до 9999
Заводская настройка	0

Operating mode

Навигация	□ Expert → Output → Relay 1/Relay 2 → Operating mode
Описание	Normally closed – размыкающие контакты Normally opened – замыкающие контакты
Опции	normally closed normally opened
Заводская настройка	normally closed

Failure mode

Навигация	□ Expert → Output → Relay 1/Relay 2 → Failure mode
------------------	--

Описание	Normally closed – размыкающие контакты Normally opened – замыкающие контакты
Опции	normally closed normally opened
Заводская настройка	normally closed

Подменю «Application»

Навигация Expert → Application

Подменю «Calc value 1/Calc value 2»

Навигация Expert → Application → Calc value 1/Calc value 2

Описание	Настройки для математических каналов
Дополнительная информация	Для математических каналов 1 и 2 предусмотрены следующие параметры.

Decimal places

Навигация Expert → Application → Calc value 1/Calc value 2 → Decimal places

Описание	Настройка количества десятичных знаков для отображения
Опции	XXXXX XXXX.X XXX.XX XX.XXX X.XXXX
Заводская настройка	XXX.XX

Failure mode

Навигация Expert → Application → Calc value 1/Calc value 2 → Failure mode

Описание	Настройка отказоустойчивого режима
Опции	Invalid Fixed value
Заводская настройка	Invalid

Fixed fail value

Навигация Expert → Application → Calc value 1/Calc value 2 → Fixed fail value

Описание	Значение, настроенное с помощью этого параметра, выдается в случае ошибки.
Пользовательский ввод	Числовое значение ¹⁾
Заводская настройка	0
Дополнительная информация	Отображается только в том случае, если для параметра «Failure mode» выбрано значение «Fixed value».

Allow reset

Навигация	□ Expert → Application → Calc value 1/Calc value 2 → Allow reset
Описание	Настройка определяет возможность сброса минимального/максимального значений в меню «Display» без ввода пользовательского кода, который, возможно, уже настроен.
Опции	no yes
Заводская настройка	no

Подменю «Diagnostics»

Навигация	□ Expert → Diagnostics
------------------	------------------------

Verify HW set

Навигация	□ Expert → Diagnostics → Verify HW set
Описание	Проверка аппаратного обеспечения прибора.
Опции	yes no
Заводская настройка	no

Подменю «Simulation»

Навигация	□ Expert → Simulation
------------------	-----------------------

Simulation AO1/AO2

Навигация	□ Expert → Simulation → Simulation AO1/Simulation AO1
Описание	Моделирование аналогового выхода 1 и аналогового выхода 2 Значение, настроенное для моделирования, выводится на аналоговом выходе 1 или аналоговом выходе 2.
Опции	Off 0mA 3.6mA 4mA 10mA 12mA 20mA 21mA 0V 5V 10V
Заводская настройка	Off

Simu relay 1/2

Навигация	□ Expert → Simulation → Simu relay 1/Simu relay 2
Описание	Моделирование реле 1 или реле 2.
Опции	Off closed opened
Заводская настройка	Off

1) Числовые значения состоят из 6 цифр, где десятичная точка считается цифрой, например +99.999.

Алфавитный указатель

A	
Активны и гистерезис, и задержка	33
Активны и задержка, и гистерезис	33
Б	
Безопасность изделия	7
Безопасность при эксплуатации	6
Безопасность рабочего места	6
В	
Возврат	47
Д	
Диагностический список	43
Дисплей	18
Документ	
Функция	4
З	
Заводская табличка	8
Запасные части	46
Запоминание минимальных/максимальных значений	39
Защита доступа	33
Защита от перелива	35
Заявление о соответствии	7
Знак «ЕС»	8, 57
К	
Кнопки быстрого выбора	39
Коды ошибок	43
Комплект поставки	8
Конфигурация	
Аналоговый выход	29
Защита доступа	33
Защита от перелива	35
Код	33
Предельные значения	29
Применение для измерения дифференциального давления	26
Пункт меню «Setup»	27
Расчеты	28
Расширенная настройка прибора	33
Реле	29
Универсальный вход	27
Условия применения	25
Функции отображения	34
Expert	36
Л	
Локальное управление	16
М	
Маркировка CE	7
Меню «Expert»	36
Н	
Настройка прибора	
Защита доступа к настройке	24
Общая информация	24
Настройка с помощью конфигурационного компьютерного ПО	16
О	
Обнаружение обрыва цепи в кабеле	39
Отказоустойчивый режим	39
П	
Параметр	
Access code	71
AI1/AI2 Lower range	63
AI1/AI2 Reset minmax	61
AI1/AI2 Upper range	63
Allow reset	76, 78
Alternating time	62
Analog in 1/2	61
Application	62
Assignment	69
Bar 0%	68, 74
Bar 100%	68, 74
Brightness	62
Calc value 1/2	62
Calculation	67
Connection	65
Contrast	62
Current diagn	72
CV Bar 0%	63
CV Bar 100%	64
CV factor	63
CV unit	63
Cv1/Cv2 Reset minmax	61
Damping	75
Decimal places	75, 78
Device tag	73
Diagnostics x	73
Direct access	74
ENP Version	73
Factor	68
Failure delay	76
Failure mode	75, 76, 77, 78
Firmware version	73
Fixed fail value	75, 77, 78
Fixed ref junc	67
Function	70
Hysteresis	71
Last diagn	72
Lower range	65, 70
Namur NE 43	75
No lin points	64
No. lin points	68
Offset	66, 68
Open circ detect	76

Operating mode	77	Off	30
Operating time	72	OutBand	32
Order code	73	Характеристики	30
Order identifier	73		
Overfill protect	72		
Ref junction	66		
Reset	72		
Reset min/max	67, 69		
Save user setup	74		
Serial number	73		
Setpoint	71		
Setpoint 2	71		
Signal range	65		
Signal type	65, 69		
Simu relay 1/2	79		
Simulation AO1/AO2	79		
Source	70		
Tag	66, 67		
Temperature unit	66		
Time base	71		
Time delay	77		
Unit	66, 67		
Upper range	65, 70		
Verify HW set	79		
X-value	68		
X-value 1...X-value 32	64		
Y-value	69		
Y-value 1...Y-value 32	64		
Пиктограммы	19		
Пиктограммы дисплея	19		
Подключение	12		
Подменю			
Analog in 1/2	64, 74		
Analog Out 1/2	69, 76		
Application	78		
Calc value 1/2	67, 78		
Device information	73		
Diagnost logbook	72		
Diagnostics	79		
Input	74		
Linearization	64		
Output	76		
Relay 1/2	70, 77		
Simulation	79		
System	71, 74		
Пределы диапазона измерения	39		
Приемка	10		
Применение для измерения дифференциального давления	26		
Проверка после подключения	15		
Р			
Размеры	10		
Реле			
Режим работы			
Gradient	31		
InBand	32		
Max	31		
Min	31		
С			
Самодиагностика	39		
Сброс прибора	41		
Сохранение данных настройки	34		
Сохранение сведений о диагностических событиях	41		
Сохранение сведений об аварийных сигналах	41		
Схема работы	20		
Счетчик времени работы	41		
Т			
Транспортировка	10		
Транспортировка и хранение	10		
Требования к работе персонала	6		
У			
Указания по сертификации устройств защиты от перелива (ZG-ÜS)	35		
Условия монтажа	10		
Условия применения			
Конфигурация	25		
Ф			
Функции отображения	34		
Функция документа	4		
Х			
Хранение	10		
Э			
Элементы управления	16		
Р			
Reset	41		



71524944

www.addresses.endress.com
