

목차








1 문서 정보	3	10.5 기계적 구조	18
1.1 경고	3	표제어 색인	19
1.2 기호	3		
1.3 문서	3		
2 기본 안전 지침	4		
2.1 작업자 요건	4		
2.2 용도	4		
2.3 작업장 안전	4		
2.4 작동 안전	5		
2.5 제품 안전	5		
3 입고 승인 및 제품 식별	5		
3.1 입고 승인	5		
3.2 제품 식별	6		
3.3 제품 구성	6		
4 설치	7		
4.1 설치 요구사항	7		
4.2 설치 후 점검	10		
5 전기 연결	10		
5.1 센서 연결	11		
5.2 방진방수 등급 보장	11		
5.3 연결 후 점검	11		
6 시운전	11		
7 유지보수	12		
7.1 센서 세척	12		
7.2 센서 교정	13		
8 수리	13		
8.1 일반 정보	13		
8.2 예비 부품	13		
8.3 반품	14		
8.4 폐기	14		
9 액세서리	15		
9.1 측정 케이블	15		
9.2 교정 솔루션	15		
10 기술 정보	15		
10.1 입력	15		
10.2 성능 특성	16		
10.3 환경	17		
10.4 프로세스	17		

1 문서 정보


1.1 경고


정보 구조	의미
<p>▲ 위험 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치</p>	<p>위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생합니다.</p>
<p>▲ 경고 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치</p>	<p>위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 위험 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생할 수 있습니다.</p>
<p>▲ 주의 원인(/결과) 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 수정 조치</p>	<p>위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 상황을 방지하지 못하면 경미한 부상이나 중상을 당할 수 있습니다.</p>
<p>주의 원인/상황 필요 시 준수하지 않을 경우의 결과 (해당 시) ▶ 조치/참고</p>	<p>재산 피해가 발생할 수 있는 상황을 알리는 기호입니다.</p>

1.2 기호

-  추가 정보, 팁
-  허용 또는 권장됨
-  허용 또는 권장되지 않음
-  기기 설명서 참조
-  페이지 참조
-  그래픽 참조
-  한 단계의 결과

1.3 문서

 기술 정보 Memosens CLS82E, TI01529C

 위생 애플리케이션용 특별 문서, SD02751C


이 사용 설명서 외에 XA(방폭 지역용 전기 계기 안전 지침)도 방폭 지역용 센서에 포함되어 있습니다.

- ▶ 방폭 지역 사용 지침을 반드시 준수하십시오.

2 기본 안전 지침

2.1 작업자 요건

- 측정 시스템의 설치, 시운전, 작동 및 유지보수는 숙련된 기술 인력만 수행할 수 있습니다.
- 기술 인력은 플랜트 오퍼레이터로부터 지정된 작업을 수행하기 위한 허가를 받아야 합니다.
- 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- 기술 인력은 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- 측정 개소의 오류는 허가 받은 숙련 인력만 수정할 수 있습니다.

 사용 설명서에서 다루지 않는 수리는 제조사 현장이나 서비스 부서에서 직접 수행되어야 합니다.

2.2 용도

Memosens CLS82E 전도도 센서는 위생 어플리케이션에서 액체의 전도도(저 ~ 고)를 측정하는 데 사용됩니다.

측정 범위가 광범위해 다음과 같은 다양한 어플리케이션에서 계기를 사용할 수 있습니다.

- 물/생산물 혼합물의 위상 분리
- 생산물/생산물 혼합물의 위상 분리
- 행굼 프로세스 모니터링
- 발효
- 수역 모니터링
- 염기 및 산의 농도 모니터링(재료 저항 특성 고려)
- 생산물 품질 모니터링

이 디지털 센서는 Liquiline CM44x 또는 Liquiline CM42와 함께 사용합니다.

지정된 용도 이외의 목적으로 기기를 사용하면 인력과 전체 측정 시스템의 안전을 위협할 수 있으므로 허용되지 않습니다.

지정되지 않은 용도로 사용하여 발생하는 손상에 대해서는 제조사가 책임을 지지 않습니다.

2.3 작업장 안전

사용자는 다음과 같은 안전 조건을 준수할 책임이 있습니다.

- 설치 가이드라인
- 지역 표준 및 규정
- 방폭 규정

전자파 적합성

- 이 제품은 산업 어플리케이션에 관한 국제 표준에 따라 전자파 적합성 테스트를 받았습다.
- 명시된 전자파 적합성은 이 사용 설명서에 따라 연결한 제품에만 적용됩니다.

2.4 작동 안전

전체 측정 개소의 시운전 전 유의사항:

1. 모든 연결이 올바른지 확인하십시오.
2. 전기 케이블과 호스 연결이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
3. 손상된 제품을 작동하지 말고 우발적인 작동으로부터 제품을 보호하십시오.
4. 손상된 제품에 고장 라벨을 붙이십시오.

작동 중 유의사항:

- ▶ 오류를 수정할 수 없을 경우
제품 사용을 중단하고 우발적인 작동으로부터 제품을 보호하십시오.

2.5 제품 안전

이 제품은 최신 안전 요건을 준수하도록 설계되었고 테스트를 받았으며 작동하기에 안전한 상태로 출고되었습니다. 또한 관련 규정과 국제 표준을 준수합니다.

3 입고 승인 및 제품 식별

3.1 입고 승인

1. 포장물이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
 - ↳ 포장물이 손상된 경우 공급업체에게 알려십시오.
문제가 해결될 때까지 손상된 포장물을 보관하십시오.
2. 구성품이 손상되지 않았는지 확인하십시오.
 - ↳ 구성품이 손상된 경우 공급업체에게 알려십시오.
문제가 해결될 때까지 손상된 구성품을 보관하십시오.
3. 누락된 구성품이 있는지 확인하십시오.
 - ↳ 주문서와 운송 서류를 비교하십시오.
4. 제품을 보관 및 운반할 경우 충격과 습기로부터 보호할 수 있도록 포장하십시오.
 - ↳ 최상의 보호 효과를 위해 원래 포장재를 사용하십시오.
허용된 주변 조건을 준수하십시오.

질문이 있으면 공급업체나 지역 세일즈 센터로 문의하십시오.

3.2 제품 식별

3.2.1 명판

명판은 다음과 같은 기기 정보를 제공합니다.

- 제조사
- 확장 주문 코드
- 일련 번호
- 안전 정보 및 경고

▶ 주문서와 명판의 정보를 비교하십시오.

3.2.2 제품 식별

제품 페이지

www.endress.com/cls82e

주문 코드 설명

제품 주문 코드 및 일련 번호 위치:

- 명판 위
- 납품 서류

제품 정보 확인

1. www.endress.com을 엽니다.
2. 사이트 검색(돋보기)를 불러옵니다.
3. 유효한 일련 번호를 입력합니다.
4. 검색합니다.
 - ↳ 팝업 창에 제품 구조가 표시됩니다.
5. 팝업 창에서 제품 이미지를 클릭합니다.
 - ↳ 새 창(**Device Viewer**)이 열립니다. 이 창에 계기와 관련된 모든 정보와 제품 관련 문서가 표시됩니다.

제조사 주소

Endress+Hauser Conducta GmbH+Co. KG
 Dieselstraße 24
 D-70839 Gerlingen

3.3 제품 구성

구성품은 다음과 같습니다.

- 주문한 버전의 센서
- 사용 설명서

4 설치

4.1 설치 요구사항


 
 
4.1.1 위생 표준 준수 설치

- ▶ EHEDG 인증 어셈블리의 사용은 EHEDG 요건에 따라 12 mm 센서를 세척하기 쉽게 설치하기 위한 전제 조건입니다.
- ▶ 또한 어셈블리의 위생 설치 및 작동에 관한 사용 설명서의 지침을 준수해야 합니다.
- ▶ EHEDG의 기준에 따라 쉽게 세척할 수 있도록 장비를 설치하려면 데드 레그(dead leg)가 없어야 합니다.
- ▶ 데드 레그가 불가피하면 최대한 짧게 유지하십시오. 어떠한 상황에서도 데드 레그 길이 L이 배관 내경 D에서 장비 엔벨로프 직경 d를 뺀 값을 초과하면 안 됩니다. $L \leq D - d$ 조건이 적용됩니다.
- ▶ 또한 데드 레그는 자가 배출이 되어야 하기 때문에 제품이나 프로세스 유체가 그 안에 유지되지 않습니다.
- ▶ 탱크 안에서 세척 장치가 데드 레그를 직접 세척하도록 위치해야 합니다.
- ▶ 추가 정보는 EHEDG Doc. 10 및 Position Paper: "Easy cleanable Pipe couplings and Process connections"의 위생 싯 및 설치 관련 권장사항을 참조하십시오.

3-A를 준수하도록 설치하려면 다음 사항에 유의하십시오.


- ▶ 계기 설치 후 위생 무결성이 보장되어야 합니다.
- ▶ 3-A 준수 프로세스 연결부를 사용해야 합니다.

4.1.2 어셈블리의 설치 계수

 센서 부품까지의 거리 $a > 15 \text{ mm}$ (\rightarrow  1,  8)를 유지할 수 없는 유량 어셈블리나 바스켓 보호 장치가 있는 어셈블리의 경우 지정된 센서 측정 오차를 보장하기 위해 사용 중인 어셈블리에서 교정을 통해 설치 계수를 결정하는 것이 좋습니다.

- ▶ 설치하기 전에
센서 부품에서 검은색 보호 캡을 제거하십시오.

선형성을 보장하려면 대칭 설치를 권장합니다. 측벽과 반대쪽 벽까지의 거리는 15 mm 이상이어야 합니다.

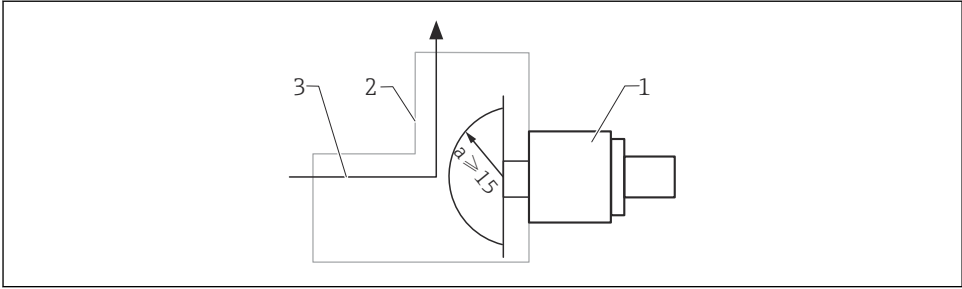

A0024621


☞ 1 파이프와 측정 셀 끝 사이의 최소 거리

- 1 센서
- 2 파이프
- 3 유량 방향

밀폐된 설치 조건에서는 벽이 액체의 이온 전류에 영향을 줍니다. 이 영향은 설치 계수에 의해 상쇄됩니다. 측정을 위해 트랜스미터에 설치 계수를 입력하거나 설치 계수를 곱해 셀 상수를 보정합니다.

설치 계수의 값은 파이프 노즐의 직경 및 전도도와 센서와 벽 사이의 거리에 따라 달라집니다. 벽까지의 거리가 충분하면 ($a > 15 \text{ mm}$) 설치 계수를 무시할 수 있습니다 ($f = 1.00$). 벽까지의 거리가 더 작으면, 전기 절연 파이프 ($f > 1$)의 경우 설치 계수가 증가하고 전기 전도 파이프 ($f < 1$)의 경우 설치 계수가 감소합니다. 교정 솔루션을 사용해 설치 계수를 결정할 수 있습니다.


- ▶ 측정 중에 전극이 유체에 완전히 잠겼는지 확인하십시오. 유체가 앞에서 측정 셀로 흐르는 것이 이상적입니다.
 - ↳ 다른 설치 위치는 기포가 발생하거나 고체 불순물이 쌓일 수 있습니다.

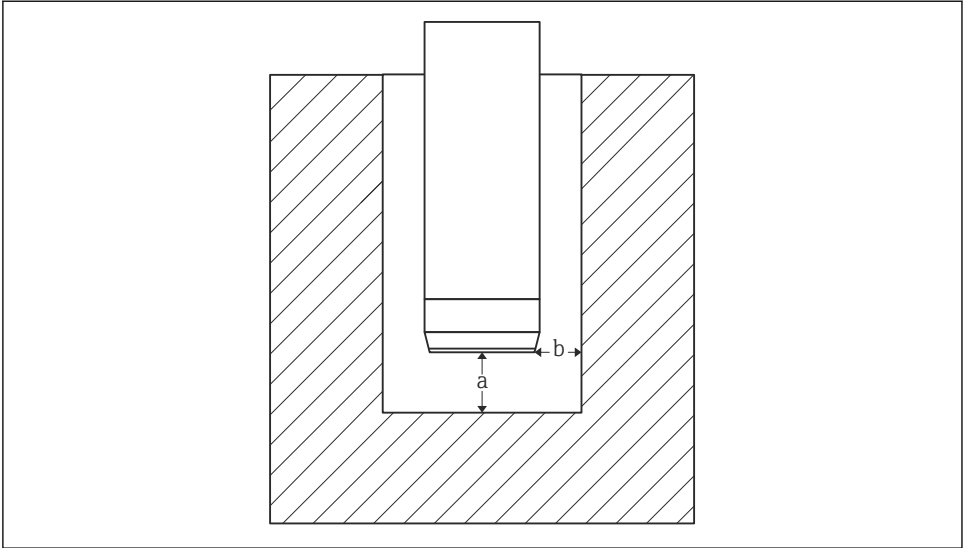

A0024626

☐ 2 제한된 설치 조건에서 센서 설치도


- a 벽 거리
- b 갭 폭

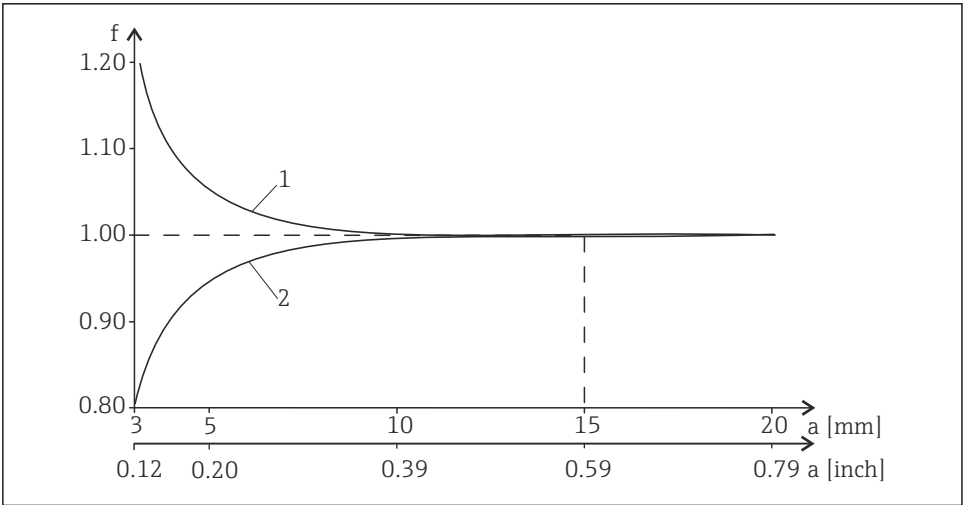

A0034378

☐ 3 설치 계수 f와 벽 거리 a 사이의 관계

- 1 전기 절연 파이프 벽
- 2 전기 전도 파이프 벽

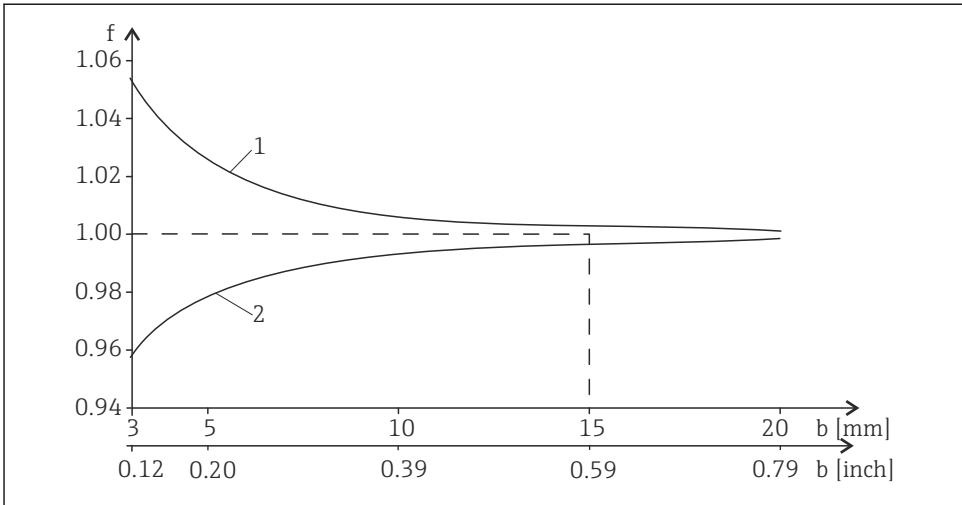

A0024616

☞ 4 설치 계수 f와 갭 폭 b의 관계

- 1 전기 절연 파이프 벽
- 2 전기 전도 파이프 벽

4.2 설치 후 점검

1. 센서와 케이블이 손상되지 않았습니까?
2. 센서를 프로세스 연결부에 설치했고 케이블에 매달려 있지 않습니까?

5 전기 연결

⚠ 경고


기기에는 전기가 흐릅니다!

잘못 연결하면 부상을 입거나 사망에 이를 수 있습니다!

- ▶ 전기 연결은 전기 기술자만 수행할 수 있습니다.
- ▶ 전기 기술자는 이 사용 설명서의 내용을 읽고 숙지해야 하며, 사용 설명서에 명시된 지침을 준수해야 합니다.
- ▶ 연결 작업을 시작하기 **전에** 케이블에 전압이 없음을 확인하십시오.

5.1 센서 연결

센서와 트랜스미터의 전기 연결에는 CYK10 측정 케이블을 사용합니다.

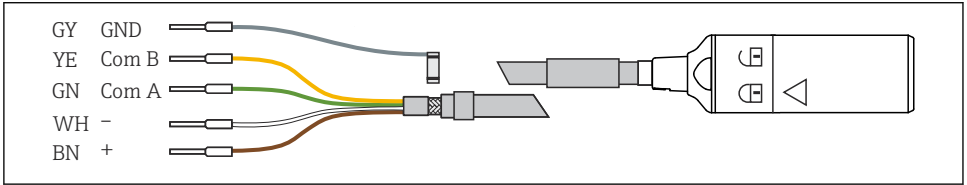

A0024019

☐ 5 측정 케이블 CYK10

5.2 방진방수 등급 보장

이 설명서에서 다루고 있고 지정 용도에 필요한 기계적 및 전기적 연결만 기기에서 수행할 수 있습니다.

- ▶ 작업을 수행할 때는 각별히 주의하십시오.

그렇지 않을 경우 커버가 떨어지거나 케이블이 헐거워지거나 불충분하게 고정되는 등의 이유로 인해 이 제품에 적용되는 각 보호 유형(방진방수(IP), 전기 안전, EMC 간섭 내성)이 더 이상 보장되지 않습니다.

5.3 연결 후 점검

⚠ 경고

연결 오류

사람과 측정 포인트의 안전이 위험에 처할 수 있습니다. 제조사는 이 설명서의 지침을 준수하지 않아 발생한 오류에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- ▶ 다음 질문 모두에 '예'라고 답할 수 있는 경우에만 측정 포인트를 작동하십시오.

제품 상태 및 사양

- ▶ 센서와 케이블의 외부가 손상되지 않았습니까?

전기 연결


- ▶ 설치된 케이블에 변형 방지 장치를 사용했고 케이블이 꼬이지 않았습니까?
- ▶ 케이블 코어를 충분한 길이로 벗겼고 코어를 트랜스미터의 단자에 올바르게 배치했습니까?
- ▶ 트랜스미터의 모든 플러그인 단자가 단단히 결합되었습니까?
- ▶ 트랜스미터의 모든 케이블 인입구를 단단히 조이고 누설이 방지되게 설치했습니까?

6 시운전

최초로 시운전하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

- 센서가 올바르게 설치되었는지 여부
- 전기 연결이 올바른지 여부

1. 트랜스미터의 온도 보정 및 댐핑 설정을 확인하십시오.

 사용 중인 트랜스미터의 사용 설명서, 예: Liquiline CM44x 또는 CM44xR을 사용하는 경우 BA01245C.

⚠ 경고

프로세스 유체 유출

고압, 고온 또는 화학적 위험으로 인한 부상 위험이 있음!

- ▶ 세척 시스템이 있는 어셈블리에 압력을 가하기 전에 시스템을 올바르게 연결했는지 확인하십시오.
- ▶ 올바르게 연결할 수 없는 경우 프로세스에 어셈블리를 설치하지 마십시오.


자동 세척 기능이 있는 어셈블리를 사용할 경우:

2. 세척 유체(예: 물 또는 공기)를 올바르게 연결했는지 점검하십시오.

3. 시운전 후

센서를 정기적으로 유지보수하십시오.

↳ 그래야만 측정 신뢰성을 보장할 수 있습니다.

 센서를 1 bar (15 psi)보다 큰 공칭 압력에서 작동할 수 있기 때문에 모든 캐나다 주에서 CSA B51("보일러, 압력 용기 및 압력 배관 규정"; 카테고리 F)에 따라 CRN(Canadian Registration Number)으로 등록되었습니다.

CRN은 명판에 있습니다.

7 유지보수

7.1 센서 세척

⚠ 주의

부식성 화학물질

눈과 피부의 화학 화상 위험 및 의복 및 장비의 손상 위험이 있음!

- ▶ 산, 알칼리 및 유기 용제를 취급할 경우 반드시 눈과 손을 적절히 보호해야 합니다!
- ▶ 보안경과 안전 장갑을 착용하십시오.
- ▶ 의복과 다른 물체에 화학물질이 튀 경우 세척해 손상을 방지하십시오.
- ▶ 사용된 화학물질의 물질안전보건자료에 나오는 지침을 준수하십시오.

⚠ 경고

티오키르바미드

삼키면 유해함! 발암성에 대한 제한된 증거! 태아에게 해를 끼칠 위험이 있음! 장기적인 영향에 의해 환경에 유해함!

- ▶ 보안경, 안전 장갑 및 적절한 방호복을 착용하십시오.
- ▶ 눈, 입 및 피부 접촉을 피하십시오.
- ▶ 환경으로 배출하지 마십시오.

파울링 유형에 따라 다음과 같이 센서에서 파울링을 제거하십시오.

1. 기름 및 그리스가 묻은 필름:

유지 용매(예: 알코올) 또는 온수와 계면활성제를 함유한 세척제(알칼리성)(예: 식기 세척제)을 사용해 세척하십시오.

2. 석회 및 금속 수산화물 축적물과 저 용해성(소액성) 유기 축적물:

묽은 염산(3%)으로 축적물을 용해한 다음 깨끗한 물로 충분히 헹구십시오.

3. 황화물 축적물(연도 가스 탈황 또는 폐수 처리 플랜트):

염산(3%)과 티오카르바미드(시중에서 판매)의 혼합물을 사용한 다음 깨끗한 물로 충분히 헹구십시오.

4. 단백질 함유 축적물(예: 식품 산업):

염산(0.5%)과 펩신(시중에서 판매)의 혼합물을 사용한 다음 깨끗한 물로 충분히 헹구십시오.

5. 용해성이 있는 생물학적 축적물:

가압수로 헹구십시오.

세척 후 센서를 물로 깨끗이 헹군 다음.

7.2 센서 교정

▶ 벽 거리:

교정 시 교정 용기의 바닥과 벽까지의 거리가 최소 15 mm인지 확인하십시오.

8 수리

8.1 일반정보

다음은 수리 및 변환 관련 정보입니다.

- 이 제품은 모듈식 설계입니다.
- 예비 부품은 관련 키트 지침을 포함하는 키트로 그룹화됩니다.
- 제조사의 정품 예비 부품만 사용하십시오.
- 제조사의 서비스 부서나 교육을 받은 사용자만 수리할 수 있습니다.
- 제조사의 서비스 부서나 공장에서 인증된 기기만 다른 인증된 기기 버전으로 변환할 수 있습니다.
- 관련 표준, 국가 규정, Ex 문서(XA) 및 인증서를 준수하십시오.

1. 키트 지침에 따라 수리하십시오.

2. 수리와 변환을 문서화하고 수명 주기 관리 도구(W@M)에 입력하십시오.

8.2 예비 부품

현재 이용 가능한 기기 예비 부품은 웹 사이트에서 확인할 수 있습니다.

www.endress.com/device-viewer

- ▶ 예비 부품을 주문할 때 계기의 일련 번호를 명시하십시오.

8.3 반품

수리 또는 공장 교정이 필요한 경우 또는 잘못된 제품을 주문했거나 수령한 경우 제품을 반납해야 합니다. Endress+Hauser는 ISO 인증 기업이고 법적 규정을 준수하기 때문에 유체와 접촉한 모든 반품 제품을 취급할 때 특정 절차를 따를 의무가 있습니다.

신속하고 안전하며 전문적인 기기 반품을 위해

- ▶ 웹 사이트 www.endress.com/support/return-material에서 기기 반품 절차 및 조건에 관한 정보를 확인하십시오.

8.4 폐기



폐전기전자제품(WEEE)을 미분류 지자체 폐기물로 폐기하는 경우를 최소화하기 위해 폐전기전자제품(WEEE) 처리에 관한 지침 2012/19/EU에 규정되어 있는 경우 제품에 해당 기호가 표시되어 있습니다. 이 기호가 있는 제품은 미분류 지자체 폐기물로 폐기하지 말고, 해당 조건에 따라 폐기할 수 있도록 Endress+Hauser에 반환하십시오.

9 액세서리

다음은 이 문서가 발행되었을 당시에 사용 가능한 가장 중요한 액세서리입니다.

- ▶ 여기에 없는 액세서리는 서비스 부서나 세일즈 센터로 문의하십시오.

9.1 측정 케이블

Memosens 데이터 케이블 CYK10

- Memosens 기술이 적용된 디지털 센서용
- 제품 페이지의 Product Configurator: www.endress.com/cyk10



기술 정보 TI00118C

Memosens 데이터 케이블 CYK11

- Memosens 프로토콜을 지원하는 디지털 센서용 연장 케이블
- 제품 페이지의 Product Configurator: www.endress.com/cyk11



기술 정보 TI00118C

9.2 교정 솔루션

전도도 교정 솔루션 CLY11

ISO 9000에 따른 전도도 측정 시스템의 검증된 교정을 위해 NIST의 SRM(기본 기준 소재)을 참조하는 정밀 솔루션

- CLY11-A, 74 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (기준 온도 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
주문 번호 50081902
- CLY11-B, 149.6 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (기준 온도 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
주문 번호 50081903
- CLY11-C, 1.406 mS/cm (기준 온도 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
주문 번호 50081904
- CLY11-D, 12.64 mS/cm (기준 온도 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
주문 번호 50081905
- CLY11-E, 107.00 mS/cm (기준 온도 25 °C (77 °F)), 500 ml (16.9 fl.oz)
주문 번호 50081906



기술 정보 TI00162C

10 기술 정보

10.1 입력

10.1.1 측정 변수

- 전도도
- 온도

10.1.2 측정 범위

전도도 ¹⁾ 1 $\mu\text{S/cm}$ ~ 500 mS/cm

1) 25 °C (77 °F)에서 물 대비

온도 -5 ~ 140 °C (23 ~ 284 °F)

10.1.3 셀 상수

$k = 0.57 \text{ cm}^{-1}$

10.1.4 온도 보정

Pt1000 (IEC 60751 기준 Class A)

10.2 성능 특성

10.2.1 측정 불확도

각 센서는 NIST 또는 PTB에서 추적 가능한 기준 측정 시스템을 사용해 약 50 $\mu\text{S/cm}$ 의 용액으로 공장에서 측정되었습니다. 정확한 셀 상수는 제공된 제조사 검사 인증서에 기입되어 있습니다. 셀 상수의 측정 불확도는 1.0%입니다.

10.2.2 응답 시간

전도도 $t_{95} \leq 2 \text{ 초}$

온도 ¹⁾

Pg 13.5 또는 클램프	$t_{90} \leq 16 \text{ s}^{2)}$
기타 프로세스 연결부	$t_{90} \leq 28 \text{ s}^{2)}$

1) DIN VDI/VDE 3522-2 (0.3 m/s laminar)

2) 온도 예측이 기본으로 활성화됨

10.2.3 최대 측정 오차

전도도


1 $\mu\text{S/cm}$ ~ 1 mS/cm 범위에서 ¹⁾	판독값의 $\leq 2\%$
1 mS/cm ~ 500 mS/cm 범위에서 ¹⁾	판독값의 $\leq 4\%$

온도

Pg 13.5 또는 클램프	측정 범위 -5 ~ 100 °C (23 ~ 212 °F)에서 $\leq 0.5 \text{ K}$
	측정 범위 100 ~ 140 °C (212 ~ 284 °F)에서 $\leq 1.0 \text{ K}$
기타 프로세스 연결부	측정 범위 -5 ~ 140 °C (23 ~ 284 °F)에서 $\leq 1.0 \text{ K}$

1) 출하시 상태(50 $\mu\text{S/cm}$ 에서 공장 조정)

10.4.3 온도/압력 정격

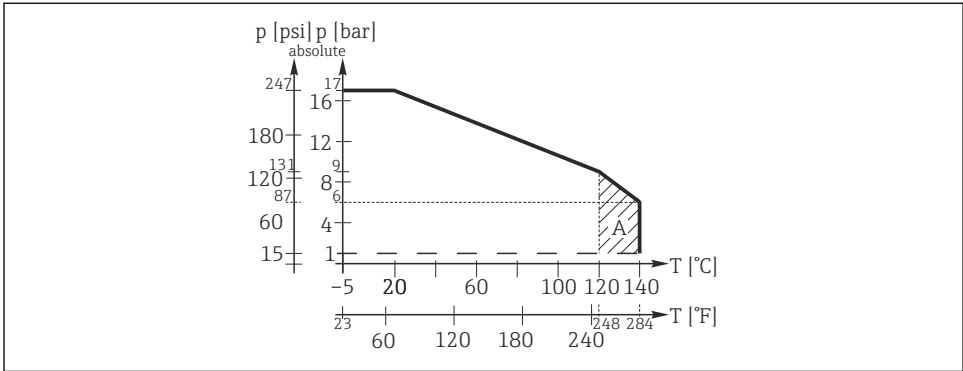

A0044758

☒ 6 압력/온도 정격

A 단시간(45분) 살균 가능

10.5 기계적 구조

10.5.1 무게

버전에 따라 다름, 예:

- 프로세스 연결부 Pg 13.5: 0.06 ~ 0.09 kg (0.13 ~ 0.20 lbs)
- 프로세스 연결부 G1 또는 NPT: 약 0.9 kg (1.98 lbs)

10.5.2 재질(유체 접촉)

센서 부품: 백금 및 세라믹(산화지르코늄)

프로세스 연결부: 스테인리스강 1.4435(AISI 316L)

CLS82E-**NA*¹⁾ 및 CLS82E-**NB*만 해당²⁾:

씰: EPDM

- 1) 연결부 DN25 표준
- 2) 연결부 DN25 B. Braun

10.5.3 표면 거칠기

$R_a < 0.38 \mu\text{m}$

표제어 색인

ㄱ

경고 3
 기술 정보
 기계적 구조 18
 성능 특성 16
 입력 15
 프로세스 17
 환경 17
 기호 3

ㄴ

명판 6
 무게 18
 문서 3

ㄷ

반복성 17
 반품 14
 방진방수 등급
 기술 정보 17
 보장 11
 보관 온도 17

ㄹ

설치
 점검 10
 설치 계수 7
 성능 특성 16
 센서
 교정 13
 세척 12
 연결 11
 셀 상수 16
 수리 13

ㅇ

안전
 작동 5
 작업장 안전 4
 제품 5
 안전 지침 4
 압력/온도 정격 18
 연결
 방진방수 등급 보장 11
 점검 11

예비 부품 13
 온도 보정 16
 온도/압력 정격 18
 외기 온도 17
 용도 4
 응답 시간 16
 입고 승인 5

ㅈ

작동 안전 5
 작업장 안전 4
 재질 18
 전기 연결 10
 점검
 설치 10
 연결 11
 제품 구성 6
 제품 식별 6
 제품 안전 5

ㅊ

최대 측정 오차 16
 측정 범위 16
 측정 변수 15
 측정 불확도 16

ㅊ

폐기 14
 표면 거칠기 18
 프로세스 17
 프로세스 압력 17
 프로세스 온도 17

ㅎ

환경 17



71549144

www.addresses.endress.com
