
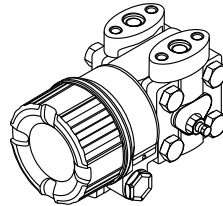


# Kratke upute za rad Deltabar M PMD55

Mjerenje diferencijalnog tlaka  
HART

Odašiljač diferencijalnog tlaka s metalnom  
mjernom ćelijom

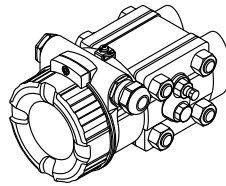

Ove kratke upute za uporabu ne zamjenjuju Upute za uporabu uz uređaj.

Detaljne informacije o uređaju pronaći ćete u Uputama za uporabu i dodatnoj dokumentaciji.

Dostupno za sve verzije uređaja putem

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Pametnog telefona/tableta: *Endress+Hauser Operations App*

# 1 Pridružena dokumentacija



## 2 Informacije o dokumentu

### 2.1 Funkcija dokumenta

Kratke upute za uporabu sadrže sve bitne informacije od dolaznog prihvaćanja do početnih puštanja u rad.

## 2.2 Korišteni simboli

### 2.2.1 Sigurnosni simboli

#### **OPASNOST**

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako je ne izbjegnute dovest će do smrti ili teških tjelesnih ozljeda.

#### **UPOZORENJE**

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako ne izbjegnute takvu situaciju, ona može prouzročiti teške ili smrtonosne ozljede.

#### **OPREZ**

Ovaj simbol upozorava vas na opasnu situaciju. Ako tu situaciju ne izbjegnute, ona može dovesti do lakših ili srednje teških ozljeda.

#### **NAPOMENA**

Ovaj simbol sadrži informacije o postupcima i drugim činjenicama koje ne rezultiraju tjelesnim ozljedama.

### 2.2.2 Električni simboli

#### **Zaštitno uzemljenje (PE)**

Stezaljke s uzemljenjem koje moraju biti spojene na uzemljenje prije uspostavljanja bilo kakvih drugih priključaka.

Stezaljke s uzemljenjem nalaze se na unutarnjoj i vanjskoj strani uređaja:

- Unutarnje stezaljke s uzemljenjem: zaštitno uzemljenje priključeno je na električnu mrežu.
- Vanjski stezaljke s uzemljenjem: uređaj je priključen na sustav uzemljenja postrojenja.

### 2.2.3 Simboli za određene vrste informacija i slika

#### **Simboli za određene vrste informacija i slika**

##### **Dozvoljeno**

Označava postupke, procese ili radnje koje su dozvoljene

##### **Zabranjeno**

Označava postupke, procese ili radnje koje su zabranjene

##### **Savjet**

Označava dodatne informacije



Referenca na dokumentaciju



Referenca na stranicu



Vizualna provjera



Treba poštivati obavijest ili pojedinačni korak

**1, 2, 3, ...**

Broj pozicije

**1, 2, 3**

Koraci radova



Rezultat koraka rada

## 2.3 Registrirani zaštitni znak

HART®

Registrirani zaštitni znak tvrtke FieldComm Group, Austin, SAD

# 3 Osnovne sigurnosne upute

## 3.1 Zahtjevi za osoblje

Osoblje mora za svoj rad ispuniti sljedeće uvjete:

- ▶ Obučeni, kvalificirani stručnjaci moraju biti odgovarajuće kvalificirani za obavljanje ove funkcije i zadatka
- ▶ Moraju biti ovlašteni od vlasnika/operatora postrojenja
- ▶ Moraju biti uoznati sa saveznim/nacionalnim propisima
- ▶ Prije početka rada moraju pročitati i razumjeti upute u priručniku, dodatnu dokumentaciju i certifikate (ovisno o primjeni)
- ▶ Moraju slijediti upute i poštivati osnovne uvjete

## 3.2 Namjena

Deltabar M je odašiljač diferencijalnog tlaka za mjerenje diferencijalnog tlaka, protoka i razine.

### 3.2.1 Predvidljiva nepravilna uporaba

Proizvođač ne odgovara za štete koje su nastale zbog nestručne i nenamjenske uporabe.

Razjašnjavanje graničnih slučajeva:

- ▶ Za posebne tekućine i tekućine za čišćenje, tvrtka Endress+Hauser će vam rado pružiti pomoć u provjeri otpornosti na koroziju materijala natopljenih tekućinom, ali ne prihvaća nikakva jamstva ili odgovornost.

## 3.3 Sigurnost na radnom mjestu

Kod radova na uređaju i s uređajem:

- ▶ Potrebno je nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu sukladno nacionalnim propisima.
- ▶ Prije priključivanja uređaja isključite opskrbeni napon.

### 3.4 Sigurnost na radu

Opasnost od ozljeda!

- ▶ Uređaj se pušta u pogon samo ako je u tehnički besprijekornom i sigurnom stanju.
- ▶ Osoba koja upravlja uređajem je odgovorna za neometani rad uređaja.

#### Preinake uređaja

Neovlaštene izmjene uređaja nisu dozvoljene i mogu dovesti do nepredvidivih opasnosti:

- ▶ Ako su usprkos tomu potrebne preinake, konzultirajte se s tvrtkom Endress+Hauser.

#### Popravak

Kako bi sigurnost i pouzdanost rada bile stalno omogućene:

- ▶ Provodite popravke na uređaju samo kada su izrazito dozvoljeni.
- ▶ Uvažavajte nacionalne propise koji se odnose na popravke električnih uređaja.
- ▶ Koristite se samo originalnim rezervnim dijelovima i dodatnom opremom tvrtke Endress+Hauser.

#### Područje ugroženo eksplozijama

Kako bi se isključila opasnost za osobe ili druge sustave tijekom korištenja uređaja u području ugroženom eksplozijama (npr. zaštita od eksplozije, sigurnost tlačnih uređaja):

- ▶ Potrebno je na temelju oznake na pločici provjeriti je li se naručeni uređaj može primjenjivati na predviđeni način u području ugroženom eksplozijama.
- ▶ Potrebno je uvažavati propise u zasebnoj dodatnoj dokumentaciji, koja je sastavni dio ovih Uputa.


### 3.5 Sigurnost proizvoda

Ovaj mjerni uređaj konstruiran je tako da je siguran za rad prema najnovijem stanju tehnike, provjeren je te je napustio tvornicu u besprijekornom stanju u pogledu tehničke sigurnosti.

Ispunjava opće sigurnosne zahtjeve i zakonske zahtjeve. Također je u skladu s direktivama EC-a navedenima u izjavi o sukladnosti EC-a specifičnoj za uređaj. Tvrtka Endress+Hauser potvrđuje ovu činjenicu dodjeljivanjem CE oznake.

## 4 Preuzimanje robe i identifikacija proizvoda

### 4.1 Preuzimanje robe

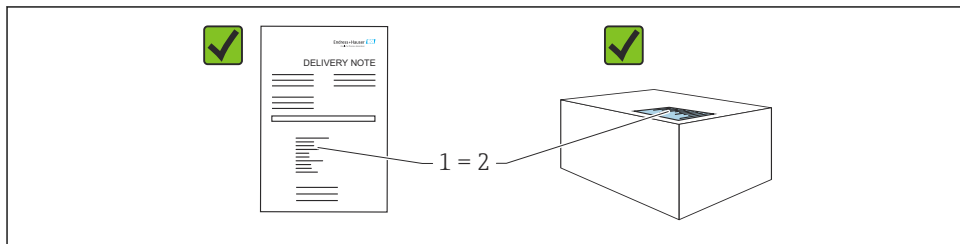

A0016870

- Je li kod narudžbe na dostavnici (1) identičan s kodom narudžbe na naljepnici na proizvodu (2)?
- Je li roba neoštećena?
- Da li podaci na natpisnoj pločici odgovaraju specifikacijama narudžbe i dostavnice?
- Je li dokumentacija dostupna?
- Ako je potrebno (vidi pločicu s oznakom tipa): postoje li sigurnosne napomene (XA)?



Ako jedan od uvjeta nije ispunjen: obratite se vašem Endress+Hauser uredu za prodaju.

### 4.2 Skladištenje i transport

#### 4.2.1 Uvjeti skladištenja

Koristite originalno pakiranje.

Čuvajte mjerni uređaj u čistim i suhim uvjetima i zaštitite od oštećenja uzrokovanih udarcima (EN 837-2).

#### 4.2.2 Transport proizvoda do mjernog mjesta

##### **⚠ UPOZORENJE**

##### **Neispravan prijevoz!**

Kućište i membrana mogu se oštetiti, a postoji i opasnost od ozljeda!

- ▶ Transportirajte mjerni uređaj u originalnom pakiranju na mjesto mjerenja ili na mjesto spajanja s procesom.
- ▶ Slijedite sigurnosne upute i uvjete prijevoza za uređaje težine više od 18 kg (39,6 lbs).

## 5 Montiranje

### 5.1 Zahtjevi za montiranje


### 5.2 Postavljanje

#### NAPOMENA

#### Neispravno rukovanje!

Oštećenje uređaja!

- ▶ Rastavljanje vijaka s brojem predmeta (1) nije dopušteno ni u kojem slučaju i rezultat će gubitkom jamstva.

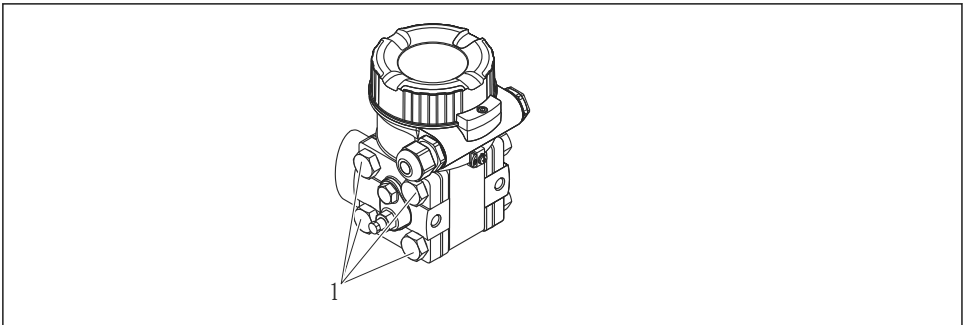

A0024166

#### 5.2.1 Orijentacija

- Zbog orijentacije Deltabar M može doći do pomaka u izmjerenoj vrijednosti, tj. kada je spremnik prazan, izmjerena vrijednost ne prikazuje nulu. Ovaj pomak nulte točke možete ispraviti podešavanjem položaja na jedan od sljedećih načina:
  - Putem tipki na elektroničkom modulu (→ 19, „Funkcija upravljačkih elemenata”)
  - Putem operativnog izbornika („Podešavanje položaja”)
- Pogledajte relevantne nacionalne ili međunarodne standarde za opće preporuke o polaganju cjevovoda.
- Pomoću razvodnika sa tri ili pet ventila omogućuje jednostavno puštanje u rad, ugradnju i održavanje bez prekida procesa.
- Prilikom provođenja impulsnog cjevovoda na otvorenom, osigurajte da se koristi dovoljna zaštita od smrzavanja, npr. korištenjem praćenja topline cijevi.
- Položite cjevovod s monotonim nagibom od najmanje 10 %.
- Rvrtka Endress+Hauser nudi montažni držač za montažu na cijevi ili zidove („Montaža na zid i cijev (opcionalno)”).

#### Položaj ugradnje za mjerenje protoka

##### Mjerenje protoka u plinovima

Postavite Deltabar M iznad mjerne točke tako da kondenzat koji može biti prisutan može istjecati u procesni cjevovod.

### *Mjerenje protoka u parama*

- Montirajte Deltabar M ispod mjerne točke.
- Montirajte sifone kondenzata na istoj razini kao i točke točenja i na istoj udaljenosti od Deltabar M.
- Prije puštanja u rad napunite impulsni cjevovod do visine zamki kondenzata.

### *Mjerenje protoka u tekućinama*

- Montirajte Deltabar M ispod mjerne točke tako da impulsni cjevovodi uvijek budu ispunjeni tekućinom i da mjehurići plina mogu ponovno ulaziti u procesni cjevovod.
- Prilikom mjerenja u medijima s čvrstim dijelovima, kao što su prljave tekućine, instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga.

## **Položaj ugradnje za mjerenje razine**

### *Mjerenje razine u otvorenom spremniku*

- Postavite Deltabar M ispod donjeg mjernog priključka tako da impulsni cjevovod uvijek bude napunjen tekućinom.
- Strana s niskim tlakom otvorena je za atmosferski tlak.
- Prilikom mjerenja u medijima s čvrstim dijelovima, kao što su prljave tekućine, instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga.

### *Mjerenje razine u zatvorenom kontejneru*

- Postavite Deltabar M ispod donjeg mjernog priključka tako da impulsni cjevovod uvijek bude napunjen tekućinom.
- Uvijek spojite stranu s niskim tlakom iznad maksimalne razine.
- Prilikom mjerenja u medijima s čvrstim dijelovima, kao što su prljave tekućine, instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga.

### *Mjerenje razine u zatvorenom kontejneru s prekrivenom parom*

- Postavite Deltabar M ispod donjeg mjernog priključka tako da impulsni cjevovod uvijek bude napunjen tekućinom.
- Uvijek spojite stranu s niskim tlakom iznad maksimalne razine.
- Zamka za kondenzat osigurava stalni pritisak na strani s niskim tlakom.
- Prilikom mjerenja u medijima s čvrstim dijelovima, kao što su prljave tekućine, instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga.

## **Položaj ugradnje za mjerenje diferencijalnog tlaka**

### *Mjerenje diferencijalnog tlaka u plinovima i parama*

- Postavite Deltabar M iznad mjerne točke tako da kondenzat koji može biti prisutan može istjecati u procesni cjevovod.
- Strana s niskim tlakom otvorena je za atmosferski tlak.
- Prilikom mjerenja u medijima s čvrstim dijelovima, kao što su prljave tekućine, instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga.




### Mjerenje diferencijalnog tlaka u tekućinama

- Montirajte Deltabar M ispod mjerne točke tako da impulsni cjevovodi uvijek budu ispunjeni tekućinom i da mjehurići plina mogu ponovno ulaziti u procesni cjevovod.
- Prilikom mjerenja u medijima s čvrstim dijelovima, kao što su prljave tekućine, instaliranje separatora i odvodnih ventila su korisni za hvatanje i uklanjanje taloga.

### 5.2.2 Montaža na zid i cijevi

Tvrta Endress+Hauser nudi sljedeće montažne nosače za ugradnju uređaja na cijevi ili zidove:

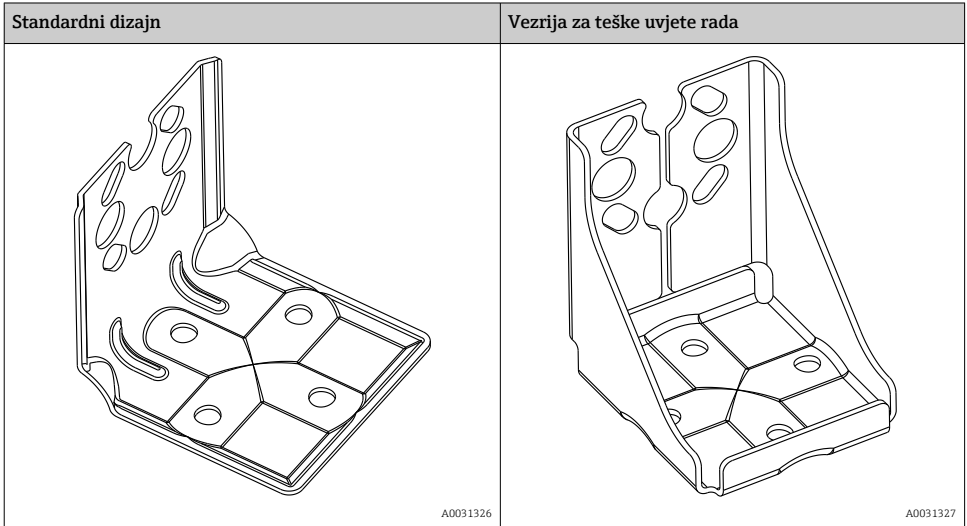

**i** Standardna verzija montažnog nosača **nije** prikladna za korištenje u primjenama koje su izložene vibracijama.

Otpornost na vibracije inačice montažnog nosača za teške uvjete rada ispitana je prema IEC 61298-3, pogledajte odjeljak „Otpornost na vibracije” u Tehničkim informacijama.

Kada koristite blok ventila, potrebno je uzeti u obzir dimenzije bloka.

Nosač za montažu na zid i cijev uključujući potporni držač za montažu na cijev i dvije matice.

Tehnički podaci (npr. dimenzije ili narudžbeni brojevi vijaka) pogledajte dokument o dodatnoj opremi SD01553P/00/HR.


Prilikom montaže uvažite sljedeće:

- Kako biste spriječili zarezivanje montažnih vijaka, prije montaže podmažite ih višenamjenskom mašću.
- U slučaju montaže na cijev, matice na nosaču moraju biti jednoliko zategnute s zakretnim momentom od najmanje 30 Nm (22.13 lbf ft).
- Za potrebe ugradnje koristite samo vijke s brojem artikla (2) (pogledajte sljedeći dijagram).

**NAPOMENA****Neispravno rukovanje!**


Oštećenje uređaja!

- ▶ Rastavljanje vijaka s brojem predmeta (1) nije dopušteno ni u kojem slučaju i rezultirat će gubitkom jamstva.

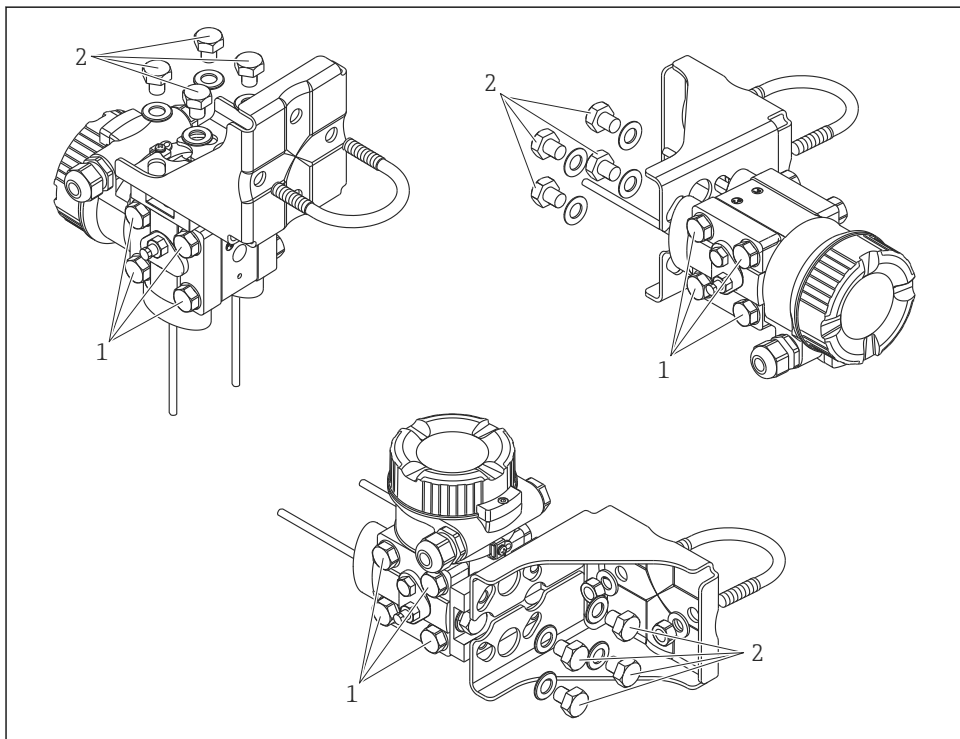

A0024167

## Tipični rasporedi ugradnje

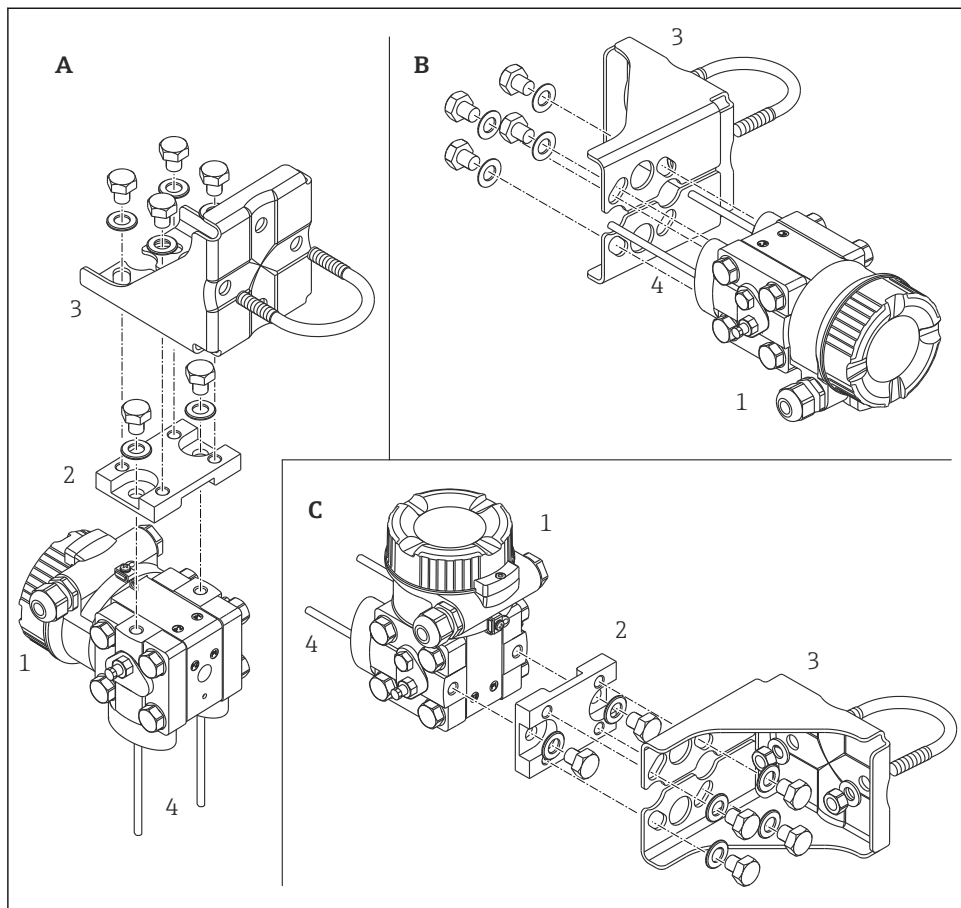

A0023109

- A Impulsni okomiti vod, verzija V1, poravnanje 90°  
 B Impulsni vodoravni vod, verzija H1, poravnanje 180°  
 C Impulsni vodoravni vod, verzija H2, poravnanje 90°  
 1 Deltabar M  
 2 Adapterska ploča  
 3 Montažni nosač  
 4 Tlačni vod

## 6 Električni priključak

### 6.1 Zahtjevi povezivanja

#### 6.1.1 Zaštita / potencijalno izjednačavanje

- Preporučujemo izolirani kabel ako se koristi HART protokol. Obratite pozornost na koncept uzemljenja sustava.
- Tijekom uporabe u područjima ugroženima eksplozijama morate uvažiti primjenjive regulative.  
Zasebna dokumentacija s homologacijom Ex s dodatnim tehničkim podacima i uputama serijski je sadržana sa svim sustavima s homologacijom Ex. Povežite sve uređaje s lokalnim izjednačavanjem potencijala.

### 6.2 Priklučivanje uređaja

#### **⚠ UPOZORENJE**


##### **Možda je priključen mrežni napon!**

Opasnost od električnog udara i/ili eksplozije!

- ▶ Osigurajte da se u objektu ne aktiviraju nekontrolirani procesi.
- ▶ Prije priklučivanja uređaja isključite opskrbeni napon.
- ▶ Kada se mjerni uređaj koristi u opasnim područjima, postavljanje također mora biti u skladu s primjenjivim nacionalnim standardima i propisima i Sigurnosnim uputama ili instalacijskim ili kontrolnim crtežima.
- ▶ U skladu s IEC/EN61010 mora se predvidjeti odgovarajući osigurač za uređaj.
- ▶ Uređaji s integriranom zaštitom od prenapona moraju biti uzemljeni.
- ▶ Zaštitni krugovi protiv obrnutog polariteta, HF utjecaja i vršnih prenapona su integrirani.

Povežite uređaj sljedećim redoslijedom:


1. Provjerite odgovara li opskrbeni napon specifikacijama napona na natpisnoj pločici.
2. Prije priklučivanja uređaja isključite opskrbeni napon.
3. Uklonite poklopac kućišta.
4. Provedite kabel kroz uvodnicu. Po mogućnosti koristite upleteni, oklopljeni dvožični kabel.
5. Spojite uređaj kako je prikazano na sljedećem dijagramu.
6. Zavrnite poklopac kućišta.
7. Uključite opskrbu naponom.

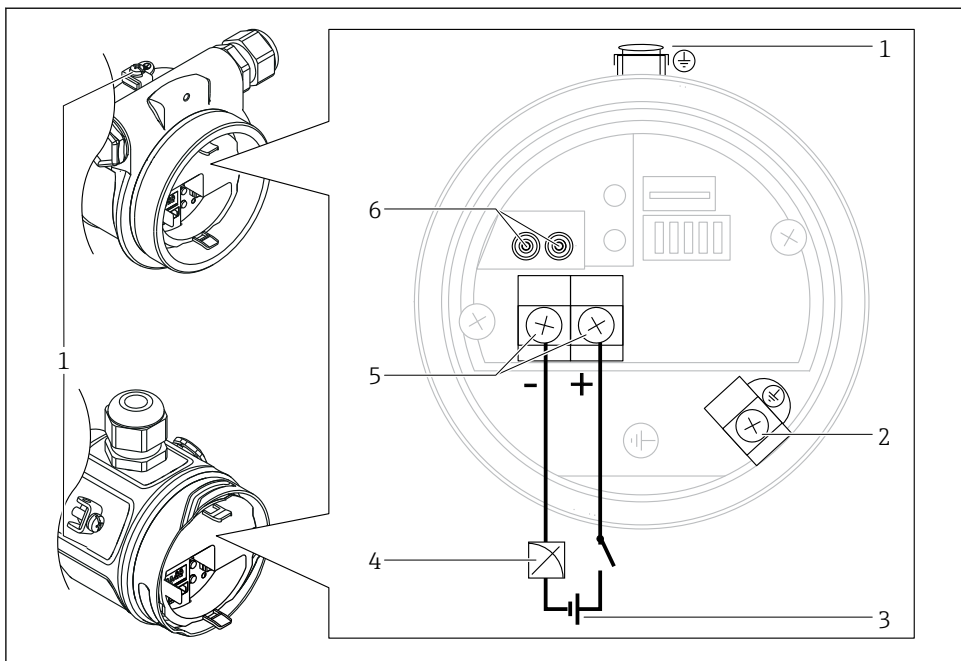

A0028498

- 1 Vanjski uzemljeni terminal
- 2 Stezaljka uzemljenja
- 3 Napon napajanja: 11,5 ... 45 VDC (verzije s utičnim konektorima: 35 V DC)
- 4 4...20 mA
- 5 Priklučci za opskrbu naponom i signal
- 6 Ispitni priključci

### 6.2.1 Spajanje uređaja s Harting utikačem Han7D

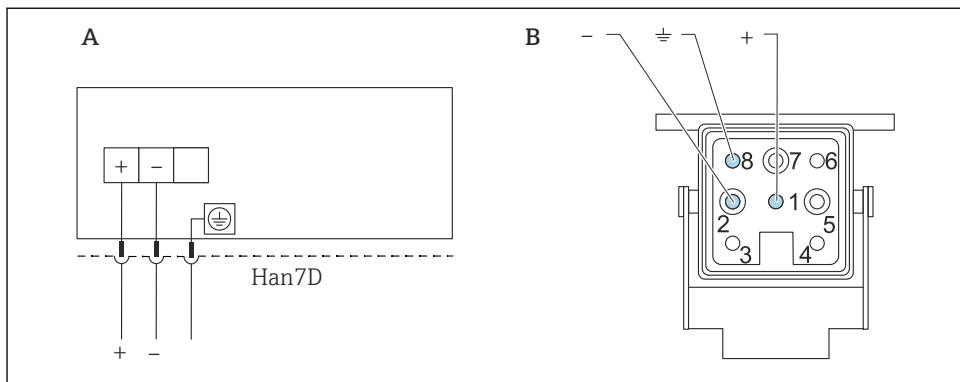

A0019990

A Električni priključak za uređaje s Hartingovim utikačem Han7D


B Pogled na vezu na uređaju

- Smeđa

⊕ Zelena/žuta

+ Plava

### 6.2.2 Spajanje uređaja s utikačem M12

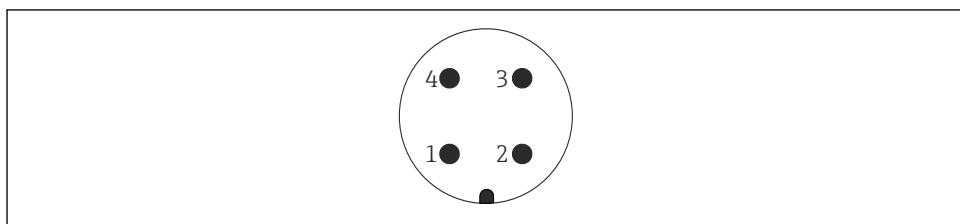

A0011175


1 Signal +

2 Nije dodijeljeno

3 Signal -

4 Uzemljenje


### 6.2.3 Spajanje uređaja sa 7/8" utikačem

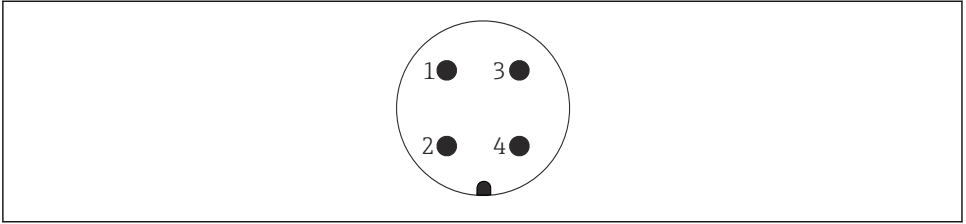

A0011176

- 1 Signal -
- 2 Signal +
- 3 Zaštita
- 4 Nije dodijeljeno

### 6.2.4 Uređaji s priključkom ventila

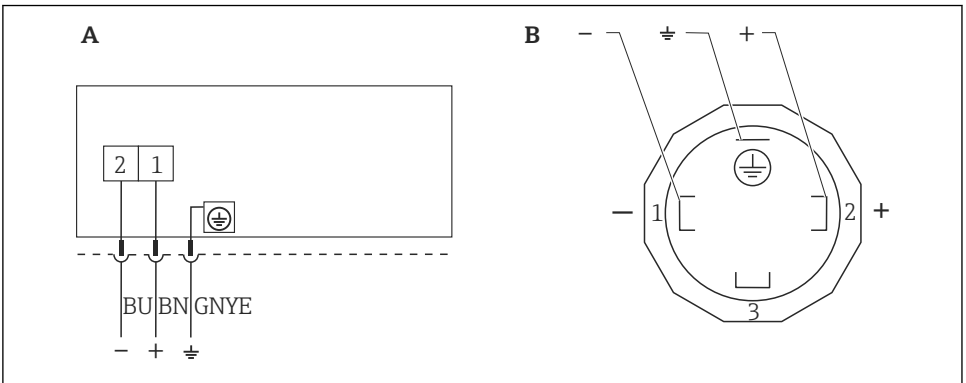

A0023097

- 1 BN = smeđa, BU = plava, GNYE = zelena

- A Električni priključak za uređaje s priključkom ventila
- B Pogled na utičnicu na uređaju

### 6.2.5 Opskrbni napon

#### 4 do 20 mA HART

Vrsta zaštite	Opskrbni napon
Uglavnom sigurno	11.5 do 30 V DC
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Druge vrste zaštite</li> <li>▪ Uređaji bez certifikata</li> </ul>	11,5 do 45 V DC (Verzije s utičnim konektorom od 35 V DC)

### Mjerenje testnog signala od 4 do 20 mA

Ispitni signal od 4 do 20 mA može se mjeriti putem ispitnih priključaka bez prekida mjerenja.

#### 6.2.6 Priključci


- Opskrbni napon i unutarnji priključak uzemljenja: 0.5 do 2.5 mm<sup>2</sup> (20 do 14 AWG)
- Spoljni priključak za uzemljenje: 0.5 do 4 mm<sup>2</sup> (20 do 12 AWG)

#### 6.2.7 Specifikacija kabela

#### HART

- Tvrtka Endress+Hauser preporučuje korištenje upletenih, oklopljenih dvožičnih kabela.
- Vanjski promjer kabela: 5 do 9 mm (0,2 do 0,35 in) ovisno o korištenoj kabelskoj uvodnici

#### 6.2.8 Opterećenje - 4 do 20 mA HART

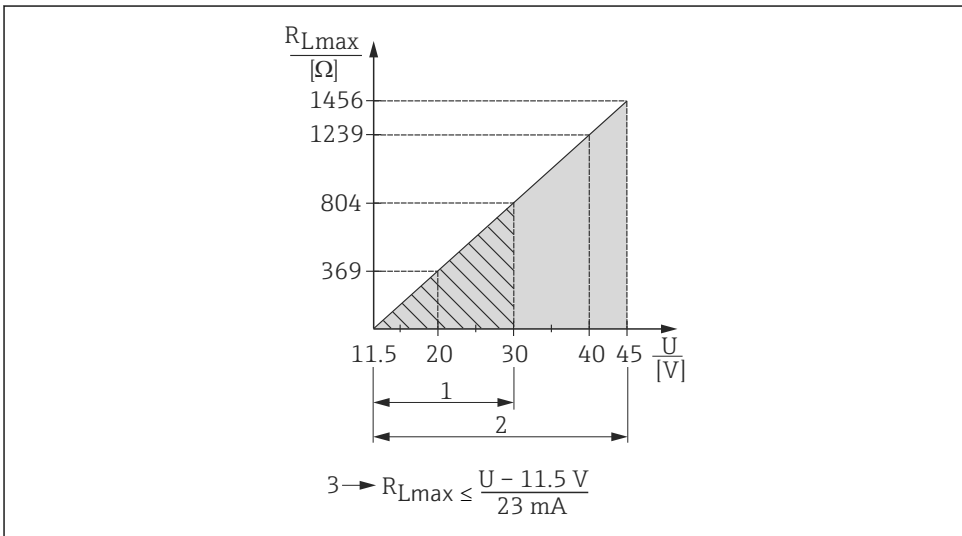

A0023090

- 1 Napajanje od 11,5 do 30 V DC za intrinzično sigurne verzije uređaja
  - 2 Opskrba naponom 11,5 do 45 V DC (verzije s utičnim utikačem 35 V DC) za druge vrste zaštite i za necertificirane verzije uređaja
  - 3  $R_{Lmax}$  Maksimalna otpornost opterećenja
- U Opskrbni napon




Prilikom rada preko ručnog terminala ili preko računala s operativnim programom, mora se uzeti u obzir minimalna otpornost na komunikaciju od 250 Ω.



## 7 Mogućnosti upravljanja


### 7.1 Rad bez upravljačkog izbornika

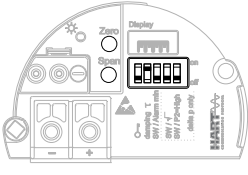Mogućnosti upravljanja	Objašnjenje	Grafika	Opis
Lokalni rad bez zaslona uređaja	Uređajem se upravlja pomoću tipki za upravljanje i DIP prekidača na elektroničkom umetku.		→ 17

#### 7.1.1 Položaj upravljačkih elemenata


Upravljački ključ i DIP prekidači nalaze se na elektroničkom umetku u uređaju.

#### HART

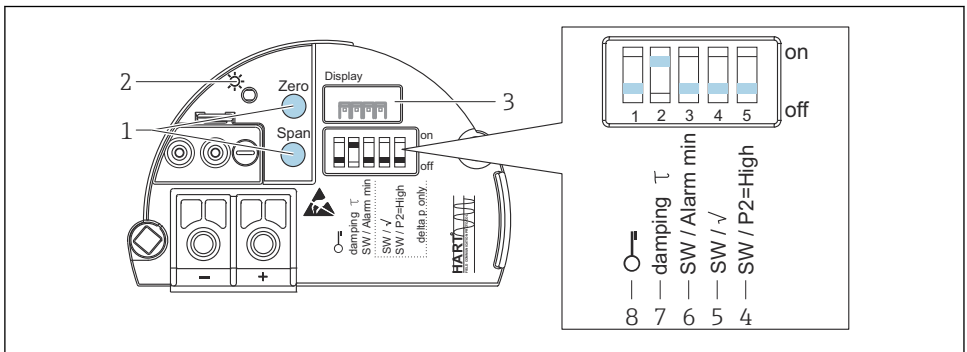



- 1 Upravljačke tipke za nižu vrijednost (nula) i viši vrijednost raspona (raspon)
- 2 Zelena LED dioda koja označava uspješan rad
- 3 Utor za opcijski lokalni zaslon
- 4 „SW/P2-visoko”; koristi se za određivanje strane visokog tlaka
- 5 „SW/Kvadratni korijen”; koristi se za kontrolu izlaznih karakteristika
- 6 DIP prekidač za struju alarma SW / Alarm Min (3,6 mA)
- 7 DIP prekidač za uključivanje / isključivanje prigušenja
- 8 DIP prekidač za zaključavanje / otključavanje parametara relevantnih za izmjerenu vrijednost

## Funkcija DIP prekidača

Simbol / oznaka	Položaj prekidača	
	„isključeno”	„uključeno”
 <small>A0011978</small>	Uređaj je otključan. Parametri koji su relevantni za izmjerenu vrijednost mogu se mijenjati.	Uređaj je zaključan. Parametri koji su relevantni za izmjerenu vrijednost ne mogu se mijenjati.
prigušivanje $\tau$	Prigušivanje je isključeno. Izlazni signal slijedi promjene izmjerenih vrijednosti bez odgode.	Prigušivanje je uključeno. Izlazni signal prati promjene izmjerene vrijednosti s vremenom odgode $\tau$ . <sup>1)</sup>
SW / min. alarma-	Alarmna struja se definira preko postavke u radnom izborniku. („Podešavanje” → „Prošireno podešavanje” → „Izlaz struje” → „Način neuspjelog izlaza”)	Tekući alarm određen je 3,6 mA (min), bez obzira na postavku u radnom izborniku.
SW/ $\sqrt{\quad}$	Način mjerenja i izlazne karakteristike definiraju se postavkama u radnom izborniku. <ul style="list-style-type: none"> <li>■ „Podešavanje” → „Način mjerenja”</li> <li>■ „Podešavanje” → „Prošireno podešavanje” → „Izlaz struje” → „Linearni/kvadratni korijen”</li> </ul>	Način mjerenja je „Protok”, a izlazna karakteristika je „Kvadratni korijen” bez obzira na postavku u radnom izborniku.
SW/P2= Visoko	Visokotlačna (+/HP) strana definirana je postavkom u izborniku za rad. („Podešavanje” → „Visokotlačna strana”)	Visokotlačna strana (+/HP) dodeljena je P2 tlačnom priključku bez obzira na postavku u izborniku za upravljanje.


- 1) Vrijednost za vrijeme odgode može se konfigurirati preko radnog izbornika („Podešavanje” → „Prigušenje”).  
 Tvornička postavka:  $\tau = 2$  s ili prema specifikacijama narudžbe.

## Funkcija upravljačkih elemenata

Tipka/tipke za upravljanje	Značenje
<b>Zero</b> pritisnut najmanje 3 sekunde	<p><b>Dobijte LRV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Način mjerenja „tlaka”</b> Prisutni tlak prihvaćen je kao niži raspon vrijednosti (LRV).</li> <li>▪ <b>Način mjerenja „razine”, odabir razine „pod tlakom”, način kalibriranja „vlažno”</b> Prisutni tlak dodijeljen je nižoj razini ("prazna kalibracija").</li> </ul> <p> Nije dodijeljena funkcija ako je odabrana razina = „U visini” i/ili način kalibriranja = „Suho”.</p> <p><b>Način mjerenja „Protok”</b> Tipci <b>Zero</b> nije dodijeljena nijedna funkcija</p>
<b>Span</b> pritisnut najmanje 3 sekunde	<p><b>Dobijte URV</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Način mjerenja „tlaka”</b> Prisutni tlak prihvaćen je kao viša vrijednost raspona (URV).</li> <li>▪ <b>Način mjerenja „razine”, odabir razine „pod tlakom”, način kalibriranja „vlažno”</b> Prisutni tlak dodijeljen je višoj vrijednosti razine („Puna kalibracija”).</li> </ul> <p> Nije dodijeljena funkcija ako je odabrana razina = „U visini” i/ili način kalibriranja = „Suho”.</p> <p><b>Način mjerenja „Protok”</b> Prisutni tlak prihvaća se kao najveći tlak („Maks. protok tlaka”) i dodjeljuje se maksimalnom protoku („maks. protok”).</p>
<b>Zero</b> i <b>Span</b> pritisnuti istovremeno najmanje 3 sekunde	<p><b>Podešavanje položaja</b> Karakteristika senzora pomiče se paralelno tako da prisutni tlak postaje nulta vrijednost.</p>
<b>Zero</b> i <b>Span</b> pritisnuti istovremeno najmanje 12 sekundi	<p><b>Reset</b> Svi se parametri se vraćaju na konfiguraciju narudžbe.</p>

## 7.2 Rad s zaslonom uređaja (opcionalno)


Za prikaz i rad koristi se 4-linijski zaslon s tekućim kristalima (LCD). Lokalni zaslon prikazuje izmjerene vrijednosti, tekstove za dijalog, poruke o pogreškama i obavijesti. Za jednostavno rukovanje zaslon se može izvaditi iz kućišta (pogledajte slike koraka od 1 do 3). Povezuje se s uređajem preko 90 mm (3.54 in) dugačkog kabela. Prikaz uređaja može se okrenuti u stupnjevima od 90 ° (vidjeti slike koraka od 4 do 6). Ovisno o položaju ugradnje uređaja to olakšava upravljanje uređajem i očitavanje izmjerenih vrijednosti.

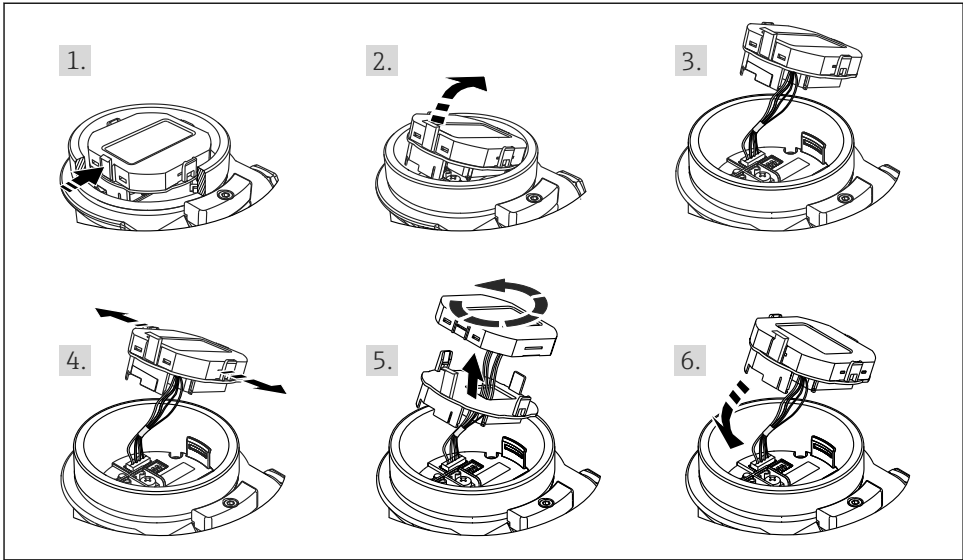

A0028500

#### Funkcije:



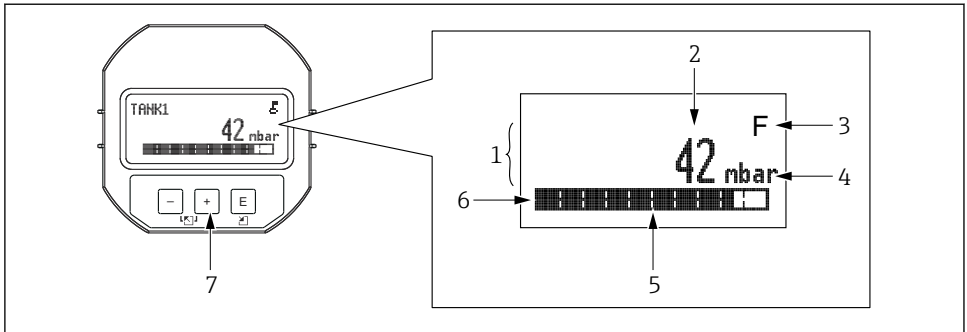




- Zaslom 8-znamenkaste izmjerene vrijednosti uklj. znak i decimalnu točku, bargraf za 4 do 20 mA HART kao trenutni zaslon.
- Tri tipke za rad
- Jednostavna i cjelovita navigacija izbornicima zbog kvarova parametara na više razina i skupina
- Svaki parametar ima 3-znamenkasti kod parametra za jednostavnu navigaciju
- Mogućnost konfiguriranja zaslona prema individualnim zahtjevima i preferencijama, npr. jezik, izmjenični prikaz, prikaz drugih izmjerenih vrijednosti kao što su temperatura senzora, postavka kontrasta
- Opsežne dijagnostičke funkcije (poruka o grešci i upozorenju itd.)












A0030013

- 1 Glavni redak
- 2 Vrijednost
- 3 Simbol
- 4 Jedinica
- 5 Bargraf
- 6 Informativni redak
- 7 Tipke za upravljanje

Sljedeća tablica prikazuje simbole koji se mogu pojaviti na lokalnom zaslonu. Istodobno se mogu prikazati četiri simbola.

 

 

Simbol	Značenje
 A0018154	<b>Simbol brave</b> Upravljanje uređajem je zaključano. Otključajte uređaj, .
 A0018155	<b>Simbol komunikacije</b> Prijenos podataka komunikacijom
 A0030015	<b>Simbol korijena</b> Aktivni modus mjerenja „Mjerenje protoka” Signal korijena protoka se koristi za izlaz struje.
 A0013958	<b>Poruka o pogrešci „Izvan specifikacije”</b> Uređaj radi izvan svojih tehničkih specifikacija (npr. tijekom stavljanja u rad ili čišćenja).
 A0013959	<b>Poruka o pogrešci „Servisni način”</b> Uređaj je u servisnom načinu (npr. tijekom simulacije).
 A0013957	<b>Poruka o pogrešci „Potrebno održavanje”</b> Potrebno je održavanje. Izmjerena vrijednost ostaje važeća.
 A0013956	<b>Poruka o pogrešci „Otkriven je kvar”</b> Nastupila je greška u upravljanju. Izmjerena vrijednost više nije važeća.

## 7.2.1 Upravljačke tipke na zaslonu i upravljačkom modulu

Tipka/tipke za upravljanje	Značenje
 A0017879	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kretanje prema dolje u popisu za odabir</li> <li>▪ Uredite numeričke vrijednosti i znakove unutar funkcije</li> </ul>
 A0017880	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kretanje prema gore u popisu za odabir</li> <li>▪ Uredite numeričke vrijednosti i znakove unutar funkcije</li> </ul>
 A0017881	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Potvrdite unos</li> <li>▪ Prijeđi na sljedeću stavku</li> <li>▪ Odaberite stavku izbornika i aktivirajte način uređivanja</li> </ul>
 i  A0017879      A0017881	Postavka kontrasta lokalnog zaslona: tamnije
 i  A0017880      A0017881	Postavka kontrasta lokalnog zaslona: svjetlije
 i  A0017879      A0017880	<b>ESC funkcije:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izlazak iz načina uređivanja za parametar bez spremanja promijenjene vrijednosti</li> <li>▪ Nalazite se u izborniku na razini odabira. Svakim pritiskom na tipke istodobno povećavate razinu izbornika.</li> </ul>

## 7.2.2 Primjer rada: Parametri s popisom odabira

Primjer: odabir "Deutsch" kao jezika izbornika.

Jezik	000	Rad
1	✓ Engleski Njemački	„Engleski” je postavljen kao jezik izbornika (zadana vrijednost). Znak ✓ ispred teksta izbornika označava trenutno aktivnu opciju.
2	Njemački ✓ Engleski	Odaberite „Deutsch” pomoću  ili  .
3	✓ Njemački Engleski	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Odaberite  za potvrdu. A ✓ ispred teksta izbornika označava aktivnu opciju („Deutsch” je sada odabran kao jezik izbornika).</li> <li>▪ Za izlazak iz načina uređivanja parametra koristite .</li> </ul>

## 7.2.3 Primjer rada: Korisnički definirani parametri

Primjer: Postavljanje parametra „Postavi URV (014)” od 100 mbar (1.5 psi) do 50 mbar (0.75 psi).

Put do izbornika: Podešavanje → Prošireno podešavanje → Strujni izlaz → Postavi URV

	Postavi URV	014	Rad
1	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Lokalni zaslon prikazuje parametar koji treba mijenjati. Jedinica „mbar” definirana je u nekom drugom parametru i ovdje se ne može mijenjati.
2	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Pritisnite <input type="checkbox"/> ili <input type="checkbox"/> za ulazak u način uređivanja. Prva brojka istaknuta je crnom bojom.
3	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Koristite taster <input type="checkbox"/> za promjenu „1” u „5”. Pritisnite taster <input type="checkbox"/> za potvrdu „5”. Kursor prelazi na sljedeći položaj (istaknut crnom bojom). Potvrdite "0" pomoću <input type="checkbox"/> (drugi položaj).
4	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/>	mbar	Treća brojka označena je crnom bojom i sada se može uređivati.
5	<input type="text" value="5 0 ↵ . 0 0 0"/>	mbar	Upotrijebite tipku <input type="checkbox"/> za promjenu na simbol „↵”. Upotrijebite <input type="checkbox"/> za spremanje nove vrijednosti i izlazak iz načina uređivanja. Pogledajte sljedeću sliku.
6	<input type="text" value="5 0 . 0 0 0"/>	mbar	Nova vrijednost za višu vrijednost raspona je 50 mbar (0.75 psi). Za izlazak iz načina uređivanja parametra koristite <input type="checkbox"/> . Koristite <input type="checkbox"/> ili <input type="checkbox"/> kako biste se vratili u način uređivanja.

#### 7.2.4 Primjer rada: prihvaćanje prisutnog tlaka

Primjer: Postavljanje podešavanja položaja.

Put do izbornika: Glavni izbornik → Podešavanje → Podešavanje položaja

	Podešavanje položaja	007	Rad
1	✓ Otkazi Potvrdi		Tlak za podešavanje položaja prisutan je na uređaju.
2	Otkazi ✓ Potvrdi		Koristite se s <input type="checkbox"/> ili <input type="checkbox"/> za prijelaz na opciju „Potvrdi”. Aktivna opcija označena je crnom bojom.
3	Podešavanje je prihvaćeno!		Upotrijebite tipku <input type="checkbox"/> da prihvatite primijenjeni pritisak za podešavanje položaja. Uređaj potvrđuje podešavanje i vraća se na parametar „Podešavanje položaja”.
4	✓ Otkazi Potvrdi		Za izlazak iz načina uređivanja parametra koristite <input type="checkbox"/> .

## 8 Puštanje u pogon

Uređaj je standardno konfiguriran za način mjerenja „Tlak”.

Mjerni raspon i jedinica u kojoj se prenosi izmjerena vrijednost odgovaraju specifikacijama na natpisnoj pločici.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Dopušteni tlak procesa je premašen!**

Opasnost od ozljeda ako dijelovi prsnu! Upozorenja se prikazuju ako je tlak previsok.

- ▶ Ako je na uređaju prisutan tlak manji od dopuštenog tlaka ili veći od dopuštenog tlaka, sljedeće se poruke emitiraju jedna za drugom (ovisno o postavci parametra "Ponašanje alarma" (50)): „S140 Radni raspon P” ili „F140 Radni raspon P” „S841 Raspon senzora P” ili „F841 raspon senzora P” „S971 Podešavanje”
- ▶ Uređaj koristite samo u granicama raspona senzora!

### **NAPOMENA**

#### **Dopušteni tlak procesa je nedovoljan!**



Poruke se prikazuju ako je tlak prenizak.

- ▶ Ako je na uređaju prisutan tlak manji od dopuštenog tlaka ili veći od dopuštenog tlaka, sljedeće se poruke emitiraju jedna za drugom (ovisno o postavci parametra "Ponašanje alarma" (50)): „S140 Radni raspon P” ili „F140 Radni raspon P” „S841 Raspon senzora P” ili „F841 raspon senzora P” „S971 Podešavanje”
- ▶ Uređaj koristite samo u granicama raspona senzora!

## 8.1 Puštanje u rad s upravljačkim izbornikom

### 8.1.1 Odabir jezika, mjernog načina rada i jedinice tlaka

#### Jezik (000)

<b>Navigacija</b>	  Glavni izbornik → Jezik
<b>Dopušteno pisanje</b>	Rukovatelj/Održavanje/Stručnjak
<b>Opis</b>	Odaberite jezik izbornika za lokalni zaslon.
<b>Odabir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Engleski</li> <li>▪ Drugi jezik (odabran prilikom naručivanja uređaja)</li> <li>▪ Treći jezik gdje je primjenjivo (jezik mjesta proizvodnje)</li> </ul>
<b>Tvorničke postavke</b>	Engleski



---

## Jedinica za inženjerstvo tlaka (125)

---


<b>Napiši dopuštenje</b>	Rukovatelj/Održavanje/Stručnjak
<b>Opis</b>	Odaberite tlačnu jedinicu. Ako se odabere nova tlačna jedinica, svi parametri specifični za tlak se pretvaraju i prikazuju s novom jedinicom.
<b>Odabir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mbar, bar</li> <li>▪ mmH<sub>2</sub>O, mH<sub>2</sub>O</li> <li>▪ inH<sub>2</sub>O, ftH<sub>2</sub>O</li> <li>▪ Pa, kPa, MPa</li> <li>▪ psi</li> <li>▪ mmHg, inHg</li> <li>▪ kgf/cm<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Tvorničke postavke</b>	mbar ili bar ovisno o nominalnom mjernom području senzora ili prema specifikacijama narudžbe.

### 8.1.2 Podešavanje položaja

---

## Ispravljeni tlak (172)

---

<b>Navigacija</b>	 Podešavanje → Ispravljeni tlak.
<b>Dopušteno pisanje</b>	Rukovatelj/Održavanje/Stručnjak
<b>Opis</b>	Prikazuje izmjereni tlak nakon namještanja senzora i podešavanja položaja.
<b>Napomena</b>	Ako ta vrijednost nije jednaka „0”, može se korigirati na „0” prilagodbom položaja.

---

## Prilagodba nultog pol. (007) (senzori tlaka u manometru)

---

<b>Napiši dopuštenje</b>	Rukovatelj/Održavanje/Stručnjak
--------------------------	---------------------------------

---

<b>Opis</b>	Prilagodba nultog pol. – ne treba poznavati razliku tlaka između nule (zadana vrijednost) i mjenog tlaka.
<b>Primjer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mjerena vrijednost = 2.2 mbar (0.033 psi)</li><li>■ Ispravite izmjerenu vrijednost pomoću parametra „Prilagodba nultog pol.” pomoću opcije „Potvrdi”. To znači da ste dodijelili vrijednost 0,0 na prisutni tlak.</li><li>■ Mjerena vrijednost (nakon prilagodbe nultog pol.) = 0,0 mbar</li><li>■ Trenutna vrijednost se također ispravlja.</li></ul>
<b>Odabir</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Potvrdi</li><li>■ Otkazi</li></ul>
<b>Tvorničke postavke</b>	Otkazi

---

**Odstupanje kalibr. (192) / (008) (senzor apsolutnog tlaka)**

---

<b>Napiši dopuštenje</b>	Održavanje/Stručnjak
<b>Opis</b>	Podešavanje položaja - Razlika tlaka između zadane vrijednosti i izmjerenog tlaka mora biti poznata.
<b>Primjer</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mjerena vrijednost = 982.2 mbar (14.73 psi)</li><li>■ Vi ispravljate izmjerenu vrijednost s unesenom vrijednošću, npr. 2.2 mbar (0.033 psi) putem parametra „Odstupanje kalib.”. To znači da ste dodijelili vrijednost na prisutni tlak 980.0 mbar (14.7 psi).</li><li>■ Mjerena vrijednost (nakon prilagodbe nultog pol.) = 980.0 mbar (14.7 psi)</li><li>■ Trenutna vrijednost se također ispravlja.</li></ul>
<b>Tvorničke postavke</b>	0.0

## 8.2 Konfiguriranje mjerenja tlaka

### 8.2.1 Kalibracija bez referentnog tlaka (suha kalibracija)

#### Primjer:


U ovom primjeru, uređaj sa 400 mbar (6 psi) senzorom je konfiguriran za 0 do +300 mbar (0 do 4.5 psi) mjerni raspon, tj. vrijednosti od 4 mA i 20 mA vrijednosti su dodijeljene 0 mbar, odnosno 300 mbar (4.5 psi).

#### Preduvjet:

To je teoretska kalibracija, tj. vrijednosti tlaka za niži i viši raspon su poznate.



Zbog orijentacije uređaja može doći do pomaka tlaka u izmjerenoj vrijednosti, tj. izmjerena vrijednost nije nula u stanju bez tlaka. Za informacije o tome kako izvršiti podešavanje položaja, pogledajte → 24.

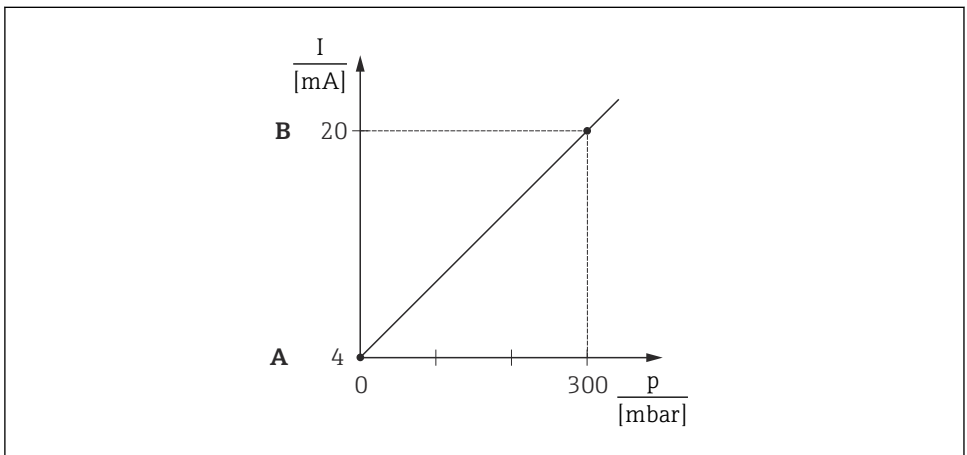

A0031032

A Vidjeti tablicu, korak 3.

B Vidjeti tablicu, korak 4.

Opis	
1	<p>Odaberite način mjerenja „Tlak” preko parametra „Način mjerenja”. Put do izbornika: Postavke → Način mjerenja</p> <p><b>⚠ UPOZORENJE</b></p> <p><b>Promjena načina mjerenja utječe na raspon (URV)</b> Ta situacija može rezultirati prelijevanjem proizvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ako se promijeni način mjerenja, u izborniku za podešavanje "Setup" mora se provjeriti postavka za raspon (URV) i podesiti ako je potrebno.</li> </ul>
2	<p>Odaberite jedinicu tlaka putem parametra „Inž. jed. tlaka”, ovdje na primjer „mbar”. Put do izbornika: Podešavanje → Inž. jed. tlaka</p>

Opis	
3	Odaberite parametar "Postavi LRV". Put do izbornika: Postavljanje → Postavite LRV
	Unesite vrijednost parametra "Podеси LRV" (ovdje 0 mbar) i potvrdite. Ova vrijednost tlaka dodijeljena je nižoj vrijednosti struje (4 mA).
4	Odaberite parametar „Postavi URV”. Put do izbornika: Postavljanje → Postavite URV
	Unesite vrijednost za parametar „Postavi URV” (ovdje 300 mbar (4.5 psi)) i potvrdite. Ova vrijednost tlaka dodijeljena je gornjoj vrijednosti struje (20 mA).
5	Rezultat: Mjerni raspon je podešen za 0 do +300 mbar (0 do 4.5 psi).


## 8.2.2 Kalibracija s referentnim tlakom (mokra kalibracija)

### Primjer:

U ovom primjeru, uređaj sa 400 mbar (6 psi) senzorom modula je konfiguriran za 0 do +300 mbar (0 do 4.5 psi) mjerni raspon, tj. vrijednosti od 4 mA i 20 mA vrijednosti su dodijeljene 0 mbar, odnosno 300 mbar (4.5 psi).

### Preduvjet:

Mogu se odrediti vrijednosti tlaka 0 mbar i 300 mbar (4.5 psi). Na primjer, uređaj je već instaliran.

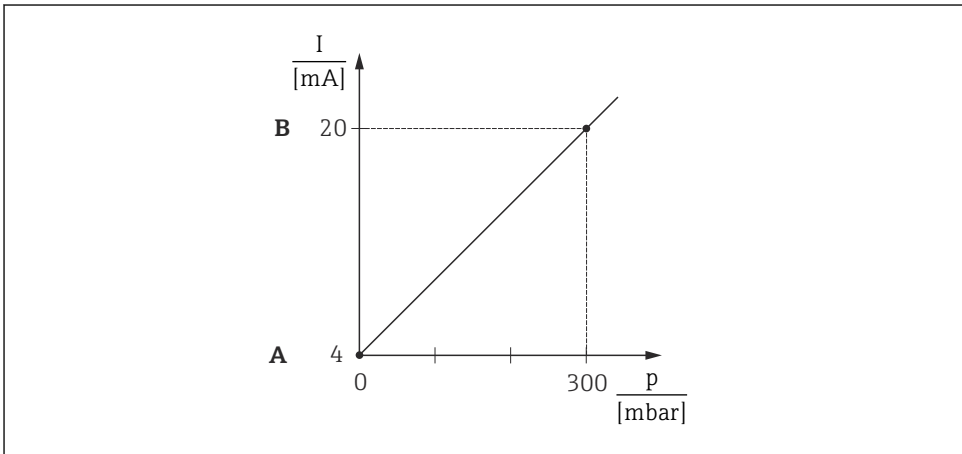

A0031032

A Vidjeti tablicu, korak 4.

B Vidjeti tablicu, korak 5.

	Opis
1	Izvršite podešavanje položaja
2	<p>Odaberite način mjerenja „Tlak” preko parametra „Način mjerenja”. Put do izbornika: Postavke → Način mjerenja</p> <p><b>⚠ UPOZORENJE</b></p> <p><b>Promjena načina mjerenja utječe na raspon (URV)</b> Ta situacija može rezultirati prelijevanjem proizvoda.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ako se promijeni način mjerenja, u izborniku za podešavanje "Setup" mora se provjeriti postavka za raspon (URV) i podesiti ako je potrebno.</li> </ul>
3	<p>Odaberite jedinicu tlaka putem parametra „Inž. jed. tlaka”, ovdje na primjer „mbar”.</p> <p>Put do izbornika: Podešavanje → Inž. jed. tlaka</p>
4	<p>Tlak za LRV (4 mA vrijednost) je prisutan na uređaju, ovdje 0 mbar na primjer</p> <p>Odaberite parametar "Uzmi LRV". Put do izbornika: Podešavanje → Prošireno podešavanje → Strujni izlaz → Dobijanje LRV</p> <p>Potvrdite prisutnu vrijednost na uređaju odabirom „Primijeni”. Vrijednost tlaka prisutna na uređaju dodijeljena je nižoj vrijednosti struje (4 mA).</p>
5	<p>Tlak za URV (20 mA vrijednost) je prisutan na uređaju, ovdje na primjer 300 mbar (4.5 psi).</p> <p>Odaberite parametar "Uzmi URV". Put do izbornika: Podešavanje → Prošireno podešavanje → Strujni izlaz → Dobijanje URV</p> <p>Potvrdite prisutnu vrijednost na uređaju odabirom „Primijeni”. Vrijednost tlaka prisutna na uređaju dodijeljena je višoj vrijednosti struje (20 mA).</p>
6	<p>Rezultat: Mjerni raspon je podešen za 0 do +300 mbar (0 do 4.5 psi).</p>







71555340

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---