

Istruzioni di funzionamento brevi Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75

Misura della pressione di processo



Queste Istruzioni di funzionamento brevi non sono adatte per le Istruzioni di funzionamento relative al dispositivo.

Informazioni dettagliate sul dispositivo sono disponibili nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione aggiuntiva.

Disponibile per tutte le versioni del dispositivo mediante

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations app*

1 Documentazione integrativa



2 Informazioni su questo documento

2.1 Scopo del documento

Le Istruzioni di funzionamento brevi contengono tutte le informazioni essenziali dal controllo alla consegna alla messa in servizio iniziale.

2.2 Simboli

2.2.1 Simboli di sicurezza

PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata.

ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni di lieve o media entità se non evitata.

AVVISO

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri fatti che non causano lesioni personali.

2.2.2 Simboli elettrici

Messa a terra protettiva (PE)

Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.

I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo:

- Morsetto di terra interno: la messa a terra protettiva è collegata all'alimentazione di rete.
- Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

2.2.3 Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafici

Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafici

Consentito

Procedure, processi o interventi consentiti

Vietato

Procedure, processi o interventi vietati

Suggerimento

Indica informazioni aggiuntive



Riferimento che rimanda alla documentazione



Riferimento alla pagina



Ispezione visiva



Avviso o singolo passaggio da rispettare

1, 2, 3, ...

Numeri degli elementi

1, 2, 3

Serie di passaggi



Risultato di un passaggio

2.3 Marchi registrati

- **KALREZ®**
Marchio di E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA
- **TRI-CLAMP®**
Marchio di Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA
- **FOUNDATION™ Fieldbus**
Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, Stati Uniti
- **GORE-TEX®**
Marchio di W.L. Gore & Associates, Inc., USA

3 Istruzioni di sicurezza base

3.1 Requisiti per il personale

Il personale deve rispondere ai seguenti requisiti per i suoi specifici compiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono essere adeguatamente qualificati per l'esecuzione di questa funzione e compito specifici
- ▶ Essere autorizzati dal proprietario/operatore dell'impianto
- ▶ Essere a conoscenza delle normative federali/nazionali
- ▶ Prima dell'inizio dell'intervento, leggere e comprendere le istruzioni del manuale e della documentazione supplementare oltre ai certificati (in funzione dell'applicazione)
- ▶ Seguire le istruzioni e rispettare le condizioni di base

3.2 Uso previsto

Il Cerabar S è un trasmettitore di pressione per la misurazione di livello e pressione.

3.2.1 Uso non corretto prevedibile

Il costruttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o usi diversi da quelli previsti.

Verifica per casi limite:

- ▶ Per fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare le proprietà di resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità.

3.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

Durante i lavori su e con il dispositivo:

- ▶ Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/nazionali.
- ▶ Staccare la tensione di alimentazione prima di connettere il dispositivo.

3.4 Sicurezza operativa

Pericolo di lesioni!

- ▶ Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.
- ▶ L'operatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti:

- ▶ Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- ▶ Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- ▶ Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Usare solo parti di ricambio e accessori originali Endress+Hauser.

Area pericolosa

Se il dispositivo è impiegato in area pericolosa, per evitare pericoli per il personale e l'installazione (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza dei contenitori in pressione):

- ▶ Controllare la targhetta per verificare quando è possibile usare il dispositivo ordinato nell'area pericolosa per lo scopo previsto.
- ▶ Rispettare le specifiche riportate nella documentazione supplementare separata, che è parte integrante di questo manuale.

3.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.


Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. È anche conforme alle direttive CE elencate nella dichiarazione di conformità CE del dispositivo. Endress+Hauser conferma questo con l'affissione del marchio CE sul dispositivo.

3.6 Sicurezza funzionale SIL3 (opzionale)

Per i dispositivi utilizzati in applicazioni di sicurezza funzionale, è necessario rispettare rigorosamente quanto riportato nel "Manuale di sicurezza funzionale".

4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

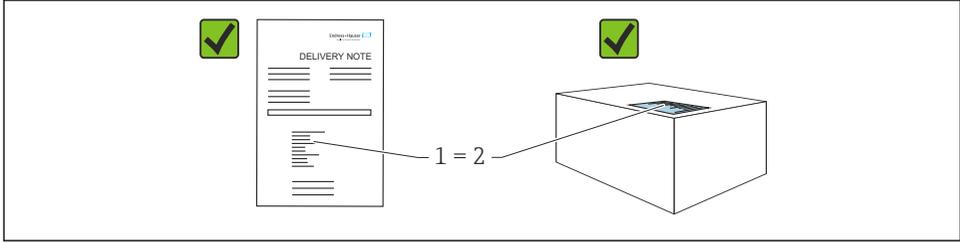

A0016870

- Il codice d'ordine contenuto nel documento di trasporto (1) è identico al codice d'ordine riportato sull'adesivo del prodotto (2)?
- Le merci sono integre?
- I dati riportati sulla targhetta corrispondono alle specifiche dell'ordine e ai documenti di consegna?
- La documentazione è disponibile?
- Se richieste (v. targhetta): sono fornite le istruzioni di sicurezza (XA)?



Se qualcuna di queste condizioni non è soddisfatta, contattare l'ufficio vendite Endress+Hauser.

4.2 Immagazzinamento e trasporto

4.2.1 Condizioni di immagazzinamento

Utilizzare l'imballaggio originale.

Conservare il misuratore in ambiente pulito e secco e proteggerlo dai danni dovuti a shock meccanici (EN 837-2).

4.2.2 Trasporto del prodotto fino al punto di misura

⚠ AVVERTENZA

Trasporto non corretto!

Custodia e membrana possono danneggiarsi con rischio di lesioni personali!

- ▶ Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale o sostenendolo dalla connessione al processo.
- ▶ Rispettare le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per il trasporto di dispositivi con peso superiore a 18 kg (39.6 lb).

5 Montaggio

5.1 Requisiti di montaggio

5.1.1 Istruzioni generali per l'installazione

- Dispositivi con filettatura G 1 1/2:
Quando si fissa il dispositivo nel serbatoio, la guarnizione piatta deve essere posizionata sulla superficie della guarnizione della connessione al processo. Per evitare di sforzare eccessivamente la membrana di processo, non utilizzare mai canapa o materiali simili per la tenuta stagna della filettatura.
- Dispositivi con filettature NPT:
 - Avvolgere la filettatura con nastro di teflon per la tenuta stagna.
 - Stringere il dispositivo solamente tramite il bullone esagonale. Non girarlo dalla custodia.
 - Non serrare eccessivamente la filettatura durante l'avvitamento. Coppia di serraggio massima: 20 ... 30 Nm (14,75 ... 22,13 lbf ft)
- Per le seguenti connessioni al processo è prescritta una coppia massima di 40 Nm (29,50 lbf ft):
 - Filettatura ISO228 G1/2 (opzione d'ordine "1A" o "1B")
 - Filettatura DIN13 M20 x 1,5 (opzione d'ordine "1N" o "1P")

5.1.2 Montaggio dei moduli sensore con filettatura PVDF

AVVERTENZA

Rischio di danneggiamento alla connessione al processo!

Pericolo di lesioni!

- ▶ I moduli dei sensori con filettatura PVDF devono essere installati con la staffa di montaggio in dotazione!

AVVERTENZA

Fatica del materiale causata da pressione e temperatura!

Rischio di infortuni nel caso di parti bollenti! La filettatura potrebbe allentarsi, se esposta a carichi elevati di pressione e temperatura.

- ▶ Verificare regolarmente l'integrità della filettatura e se necessario serrare nuovamente alla massima coppia di serraggio di 7 Nm (5,16 lbf ft). Si consiglia il nastro in Teflon per la tenuta della connessione alla filettatura ½" NPT.


5.2 Istruzioni di installazione per dispositivi privi di separatori - PMP71, PMC71

AVISO

Danneggiamento del dispositivo!


Se un Cerabar S riscaldato viene raffreddato nel corso di un processo di pulizia (ad esempio con acqua fredda), per un breve periodo si crea una depressione e, di conseguenza, si può verificare l'ingresso di umidità nel sensore causata dalla compensazione della pressione (1).

- ▶ Montare il dispositivo come segue.

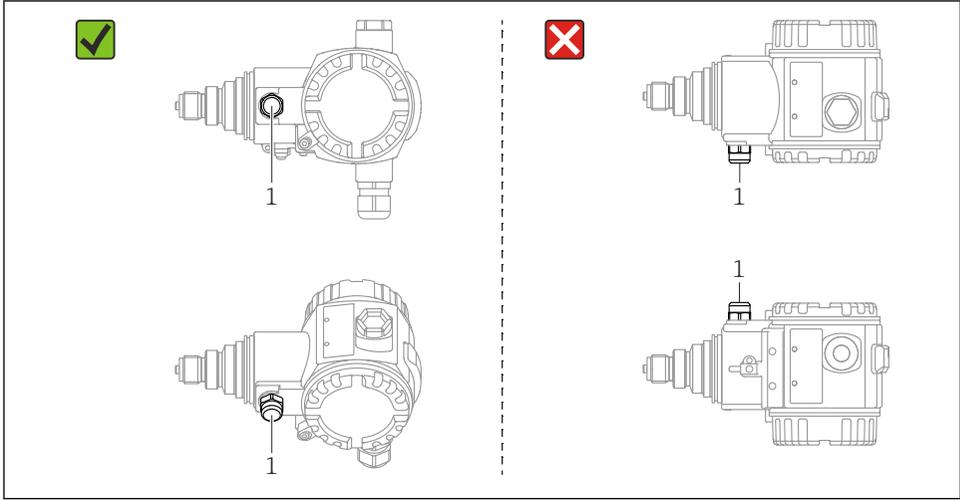

A0031804

- Proteggere dalla contaminazione l'elemento di compensazione della pressione e il filtro GORE-TEX® (1).
- I dispositivi Cerabar S senza separatori sono montati in base alle stesse normative dei manometri (DIN EN 837-2). Si consiglia l'utilizzo di dispositivi d'intercettazione e tubi separatori d'acqua. L'orientamento dipende dall'applicazione di misura.
- Non pulire o toccare le membrane di processo con oggetti duri o appuntiti.
- Il dispositivo deve essere installato come segue per garantire la conformità ai requisiti di pulibilità della norma ASME-BPE (Parte SD - Pulibilità):

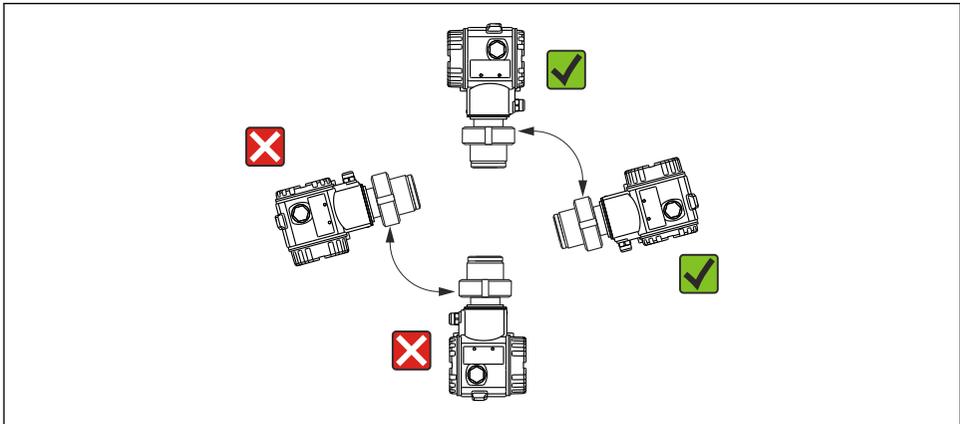

A0031805

5.2.1 Misura di pressione nei gas

Montare il misuratore Cerabar S con il dispositivo di intercettazione sopra il punto di presa, cosicché la condensa possa ritornare nel processo.

5.2.2 Misura di pressione nei vapori

Per la misura di pressione nei vapori, utilizzare tubi separatori d'acqua. Il tubo del pozzetto dell'acqua riduce la temperatura quasi fino ai valori di quella ambiente. Montare preferibilmente il dispositivo M il tubo separatore d'acqua sotto al punto di presa.

Vantaggi:

- colonne d'acqua definite causano solo errori di misura secondari/trascurabili
- solo effetti termici secondari/trascurabili sul dispositivo.

È consentito anche il montaggio sopra il punto di presa. Rispettare la temperatura ambiente massima ammessa per il trasmettitore.

5.2.3 Misura di pressione nei liquidi

Montare Cerabar con il dispositivo di intercettazione al di sotto o allo stesso livello del punto di presa.

5.2.4 Misura di livello

- Cerabar S deve essere installato sempre al di sotto del punto di misura inferiore.
- Non montare il dispositivo nell'area di carico o in un punto nel serbatoio nel quale potrebbe essere interessato dalle pulsazioni di pressione dell'agitatore.
- Non montare il dispositivo nell'area di aspirazione di una pompa.
- L'esecuzione della regolazione e il collaudo funzionale risultano semplificati, se il dispositivo è montato a valle di un dispositivo di intercettazione.

5.3 Istruzioni di installazione per dispositivi con separatori – PMP75

- I dispositivi Cerabar S con separatori sono avvitati, o fissati mediante flangia o morsetto, a seconda del tipo di separatore.
- Si osservi che la pressione idrostatica delle colonne di liquido nei capillari può causare lo spostamento del punto di zero. Lo spostamento del punto di zero può essere corretto.
- Non pulire o toccare la membrana di processo del separatore con oggetti duri o appuntiti.
- Non staccare la protezione sulla membrana di processo fino a subito prima dell'installazione.

AWISO

Non maneggiare il dispositivo in modo scorretto.

Danneggiamento del dispositivo!

- ▶ Un separatore e il trasmettitore di pressione insieme formano un sistema calibrato chiuso, pieno d'olio. Il foro di rifornimento del fluido è sigillato e non può essere aperto.
- ▶ Se si utilizza una staffa di montaggio, occorre prevedere un gioco sufficiente dei capillari per impedirne la deformazione (raggio di curvatura ≥ 100 mm (3,94 in))
- ▶ Rispettare i limiti dell'applicazione del fluido di riempimento separatori come specificato nelle Informazioni tecniche per Cerabar S TI00383P, sezione "Istruzioni di progettazione per sistemi con separatore".

AVVISO

Per ottenere risultati di misura più precisi ed evitare difetti nel misuratore, montare i capillari come segue:

- ▶ Montare capillari privi di vibrazioni (per evitare ulteriori fluttuazioni di pressione)
- ▶ Non montare non in vicinanza di linee di riscaldamento o raffreddamento
- ▶ Isolare i capillari se la temperatura ambiente è al di sotto o al di sopra della temperatura di riferimento
- ▶ Montare con un raggio di curvatura ≥ 100 mm (3,94 in)
- ▶ Non utilizzare i capillari come supporto per il trasporto dei separatori!

6 Connessione elettrica

6.1 Requisiti di collegamento

⚠ AVVERTENZA

Rischio di scosse elettriche!


Se la tensione operativa è > 35 V c.c.: tensione di contatto pericolosa ai morsetti.

- ▶ In ambiente umido, non aprire il coperchio se è applicata tensione.

⚠ AVVERTENZA

Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!

- ▶ Rischio di scossa elettrica e/o esplosione! Staccare la tensione di alimentazione prima di connettere il dispositivo.
- ▶ In caso d'uso del misuratore in aree pericolose, l'installazione deve anche essere conforme alle relative norme e regolamenti nazionali e alle Istruzioni di sicurezza o Disegni di installazione o controllo.
- ▶ Gli strumenti con protezione alle sovratensioni integrata devono essere messi a terra.
- ▶ Sono installati circuiti di protezione per inversione di polarità, induzione HF e picchi di sovratensione.
- ▶ La tensione di alimentazione deve corrispondere all'alimentazione riportata sulla targhetta, vedere Istruzioni di funzionamento →  2.
- ▶ Disattivare la tensione di alimentazione prima di eseguire la connessione.
- ▶ Togliere il coperchio della custodia del vano morsetti.
- ▶ Far passare il cavo nel pressacavo. Usare preferibilmente un cavo a doppia anima schermato e intrecciato.
- ▶ Connettere il misuratore come indicato nel schema.
- ▶ Avvitare il coperchio della custodia.
- ▶ Applicare la tensione di alimentazione.

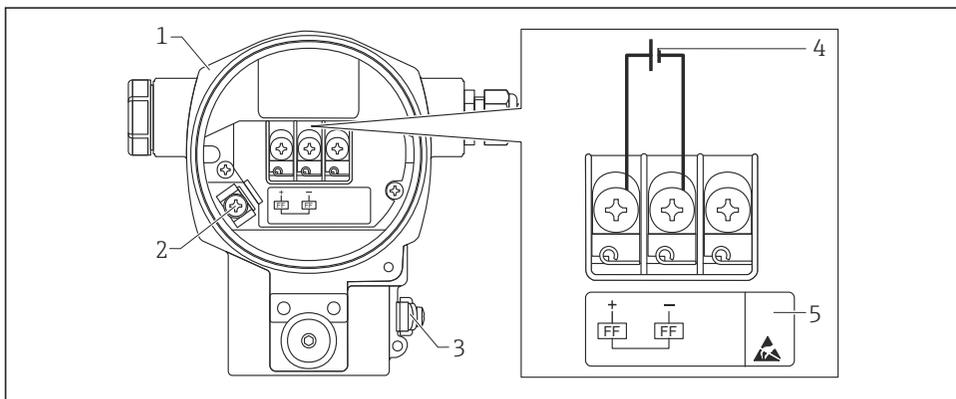

A0047210

1 Connessione elettrica FOUNDATION Fieldbus

- 1 Custodia
- 2 Morsetto di terra interno
- 3 Morsetto di terra esterno
- 4 Tensione di alimentazione minima, per versione nell'area sicura = 9 ... 32 V DC
- 5 I dispositivi con protezione alle sovratensioni integrata sono indicati in questo manuale con la sigla "OVP" (overvoltage protection).

6.1.1 Connessione dei dispositivi con connettore 7/8"

	PIN	
	1	Segnale -
	2	Segnale +
	3	Non assegnato
	4	Messa a terra

A0011176

6.2 Collegamento dell'unità di misura

Per maggiori informazioni su struttura e messa a terra della rete e su altri componenti del sistema bus, ad es. i cavi, consultare la documentazione correlata, ad es. Istruzioni di funzionamento BA00013S "Panoramica FOUNDATION Fieldbus" e la direttiva FOUNDATION Fieldbus.

6.2.1 Tensione di alimentazione

Versione per aree sicure: 9 ... 32 V c.c.

⚠️ AVVERTENZA**La tensione di alimentazione potrebbe essere collegata!**

Rischio di scossa elettrica e/o esplosione!

- ▶ In caso d'uso del misuratore in aree pericolose, l'installazione deve anche essere conforme alle relative norme e regolamenti nazionali e alle Istruzioni di sicurezza o Disegni di installazione o controllo.
- ▶ Tutti i dati sulla protezione dal rischio di esplosione sono forniti in una documentazione Ex separata disponibile su richiesta. La documentazione Ex è fornita di serie con tutti i dispositivi approvati per l'uso in aree a rischio di esplosione.

6.2.2 Consumo di corrente

15,5 mA ± 1 mA, corrente di spunto all'accensione secondo IEC 61158-2, clausola 21.

6.2.3 Morsetti

- Tensione di alimentazione e morsetto di terra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Morsetto di terra esterno: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.4 Specifiche cavi

- Endress+Hauser consiglia l'uso di cavi a 2 fili, schermati e intrecciati.
- Diametro del cavo: 5 ... 9 mm (0,2 ... 0,35 in)

Per ulteriori informazioni sulle specifiche dei cavi, vedere Istruzioni di funzionamento BA00013S "Panoramica di FOUNDATION Fieldbus", Linee guida per FOUNDATION Fieldbus e IEC 61158-2 (MBP).

6.2.5 Messa a terra e schermatura


Il Cerabar S deve essere messo a terra, ad esempio mediante il morsetto di terra esterno.

Per le reti FOUNDATION Fieldbus sono disponibili diversi metodi di messa a terra e schermatura, quali:

- Installazione isolata (vedere anche IEC 61158-2)
- Installazione con messa a terra multipla
- Installazione capacitiva.


7 Opzioni operative

7.1 Funzionamento senza menu operativo

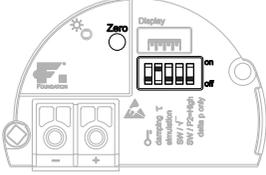
Opzioni operative	Spiegazione	Grafico
Modalità locale senza display del dispositivo	Il dispositivo viene usato con i tasti operativi e gli interruttori DIP sull'inserto elettronico.	 <p>The diagram shows the top part of the Cerabar S device. It features a 'Zero' button, a 'Display' button, and a 'Power' button. Below these are two buttons labeled 'F' and 'G'. A warning triangle is present with the text 'Cambiare T. di installazione SW / PMP High della p. cod.'. The reference number 'A0029998' is located at the bottom right of the diagram.</p>

7.1.1 Posizione degli elementi operativi

Nel caso della custodia in alluminio (T14/T15) e della custodia in acciaio inox (T14), il tasto operativo è situato sotto l'aletta protettiva all'esterno del dispositivo o all'interno dell'inserto elettronico. Nel caso di custodia igienica in acciaio inox (T17), il tasto operativo è sempre all'interno dell'inserto elettronico. Sono inoltre presenti tre tasti operativi sul display locale opzionale.

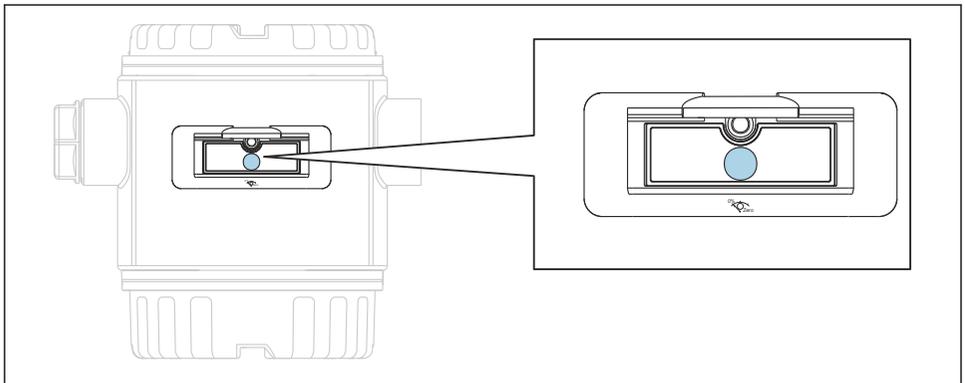

2 Tasti operativi, esterni

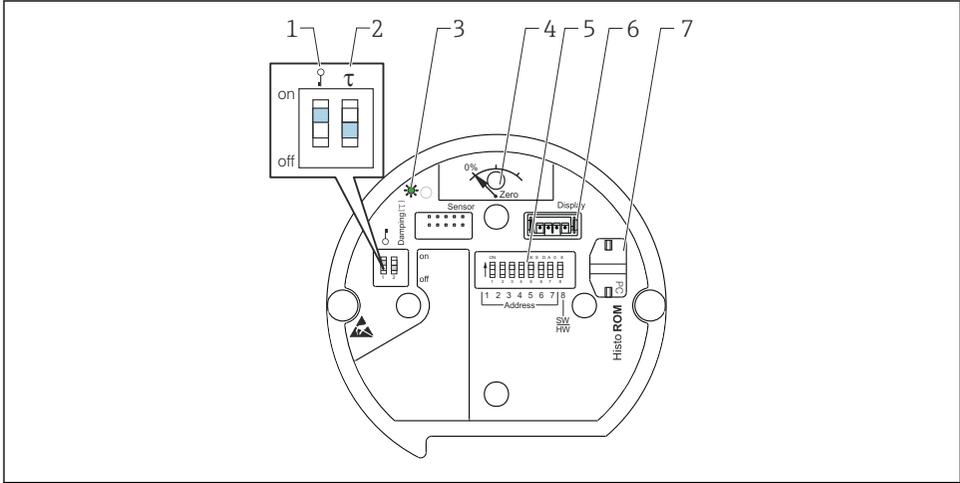

A0020032

- 1 Microinterruttore DIP per bloccare/sbloccare i parametri relativi al valore misurato
- 2 Microinterruttore DIP per attivare/disattivare lo smorzamento
- 3 LED verde per indicare se il valore è stato accettato
- 4 Tasto per la regolazione della posizione e il reset del dispositivo
- 5 DIP switch per indirizzo bus
- 6 Slot per il display opzionale
- 7 Slot per HistoROM®/M-DAT opzionale

Funzione dei microinterruttori DIP

Per eseguire la corrispondente funzione, premere il tasto o la combinazione di tasti per almeno 3 s. Per un reset premere la combinazione di tasti per almeno 6 s.

	Significato
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Regolazione della posizione (correzione del punto di zero): tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi. Il LED sull'inserto elettronico si illumina brevemente se la pressione applicata è stata accettata per la regolazione della posizione. ■ Reset completo: tenere premuto il tasto per almeno 12 secondi. Il LED sull'inserto elettronico si illumina brevemente se si esegue un reset.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Microinterruttore DIP 1: per bloccare/sbloccare i parametri relativi al valore misurato. Impostazione di fabbrica: off (sbloccato) ■ Microinterruttore DIP 2: attivazione/disattivazione smorzamento, impostazione di fabbrica: on (smorzamento attivato)


7.1.2 Interfaccia FOUNDATION Fieldbus

Identificazione e indirizzamento del dispositivo

FOUNDATION Fieldbus identifica il dispositivo del suo codice ID e lo assegna automaticamente ad un indirizzo di campo idoneo. Il codice di identificazione non può essere modificato. Il dispositivo appare nella visualizzazione di rete non appena si avvia il programma di configurazione FF e il dispositivo è stato integrato nella rete. I blocchi disponibili sono visualizzati sotto il nome del dispositivo.

Se la descrizione del dispositivo non è stata caricata, il blocco indica "Sconosciuto" o "(UNK)".

Cerabar S segnala come segue:

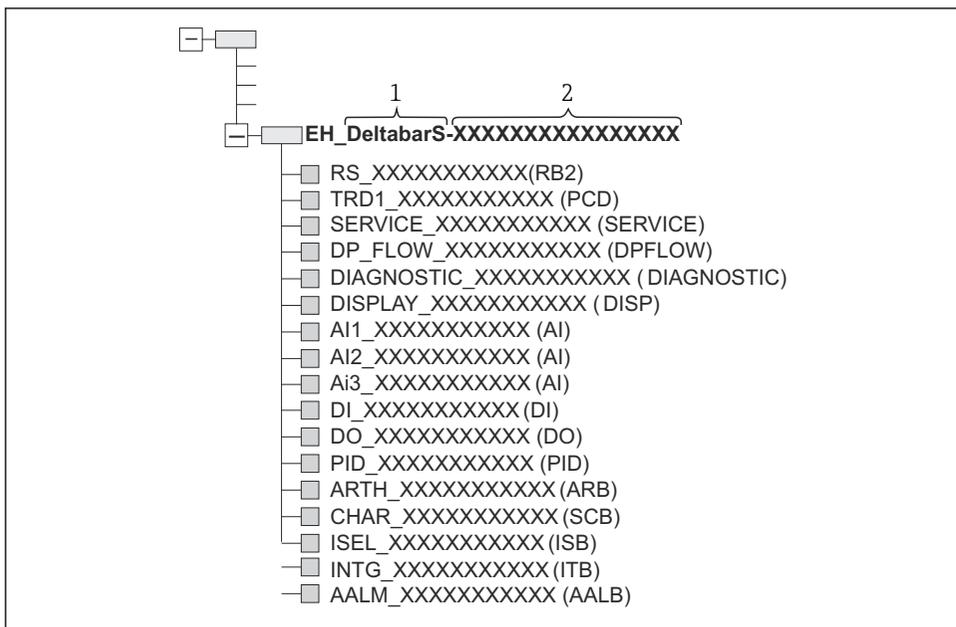


A0047229

7.2 Display con display del dispositivo (opzionale)

Per la visualizzazione e il controllo è disponibile un display a cristalli liquidi (LCD) con 4 righe. Il display locale visualizza valori misurati, testi di dialogo, messaggi di guasto e messaggi di avviso. Il display del dispositivo può essere ruotato in passi di 90°. A seconda della posizione di installazione del dispositivo, questo facilita il funzionamento del dispositivo e la lettura dei valori misurati.

Funzioni:

- Visualizzazione del valore misurato a 8 cifre, inclusi segno e virgola decimale, display, grafico a barre per visualizzazione corrente
- Menu guidato semplice ed esauriente grazie alla distinzione dei parametri in diversi livelli e gruppi
- A ciascun parametro viene assegnato un numero identificativo a 3 caratteri per facilità di navigazione
- Possibilità di configurare il display in base ai requisiti e alle preferenze dell'operatore, ad es. lingua, visualizzazione alternata, indicazione di altri valori misurati come la temperatura del sensore, regolazione del contrasto
- Complete funzioni diagnostiche (messaggi di guasto e avviso, indicatori massimi/minimi, ecc.)
- Messa in servizio rapida e sicura con menu Quick Setup

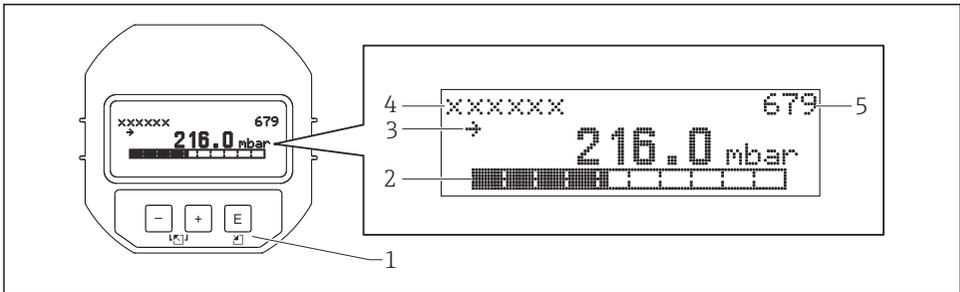


A0016498

La tabella seguente mostra i simboli visualizzabili sul display locale. Possono essere visualizzati contemporaneamente fino a quattro simboli.

Simbolo	Significato
	Simbolo di allarme <ul style="list-style-type: none"> ■ Simbolo lampeggiante: avviso, il dispositivo prosegue la misurazione ■ Illuminazione a luce fissa del simbolo: errore, il dispositivo interrompe la misurazione <i>Nota:</i> il simbolo di allarme può sovrapporsi a quello della tendenza.
	Simbolo di blocco La configurazione del dispositivo è bloccata. Sbloccare il dispositivo.
	Simbolo di comunicazione Trasferimento dati mediante comunicazione.
	Simbolo di tendenza (in aumento) Il valore misura aumenta.

Simbolo	Significato
	Simbolo di tendenza (in diminuzione) Il valore misura diminuisce.
	Simbolo di tendenza (costante) Il valore misurato è rimasto costante negli ultimi minuti.

7.2.1 Tasti operativi sul display operativo e di visualizzazione

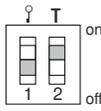Tasto/tasti operativi	Significato
	<ul style="list-style-type: none"> Per scorrere l'elenco delle opzioni verso l'alto Modificare numeri o caratteri in una funzione
	<ul style="list-style-type: none"> Per scorrere l'elenco delle opzioni verso il basso Modificare numeri o caratteri in una funzione
	<ul style="list-style-type: none"> Conferma l'inserimento Passa all'argomento successivo
	Regolazione del contrasto del display locale: più scuro
	Regolazione del contrasto del display locale: più chiaro
	<p>Funzioni di ESC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Uscire dalla modalità di modifica senza salvare il valore modificato Si è ora nel menu interno ad un gruppo funzione: la prima volta che si premono contemporaneamente i tasti, si torna indietro di un parametro nel gruppo funzione. Ogni successiva volta che si premono simultaneamente i tasti, si risale di un livello nel menu. Si è ora nel menu a un livello di selezione: ogni volta che si premono simultaneamente i tasti, si risale di un livello nel menu. <p><i>Nota:</i> per i termini gruppo funzione, livello, livello di selezione, fare riferimento alla "Struttura del menu".</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Microinterruttore DIP 1: per bloccare/sbloccare i parametri relativi al valore misurato. Impostazione di fabbrica: off (sbloccato) Microinterruttore DIP 2: per la modalità di simulazione, impostazione di fabbrica: off (modalità di simulazione disattivata)

7.2.2 Esempio operativo: parametri con un elenco delle opzioni

Esempio: selezionando "Deutsch" come lingua del menu.

Lingua	000	Funzionamento
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ English Deutsch 	"English" è impostata come lingua del menu (valore predefinito). Il simbolo ✓ vicino al testo del menu indica l'opzione che è attiva attualmente.

	Lingua 000	Funzionamento
2	Deutsch ✓ English	Selezionare "Deutsch" con \oplus o \ominus .
3	✓ Deutsch English	<ul style="list-style-type: none"> Selezionare \boxtimes per confermare. Un ✓ davanti al testo del menu indica l'opzione attiva ("Deutsch" è ora selezionato nella lingua dei menu). Utilizzare \boxtimes per uscire dalla modalità di modifica del parametro.

7.2.3 Esempio operativo: parametri definibili dall'utente

Esempio: impostazione del parametro "Set URV (014)" da 100 mbar (1,5 psi) a 50 mbar (0,75 psi).

Percorso menu: Configurazione → Impostazioni estese → Uscita corrente → Impost. fine m.

	Impost. fine m. 014	Funzionamento
1	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/> mbar	Il display locale mostra il parametro da cambiare. L'unità "mbar" è definita con un altro parametro e non può essere modificata con questa voce del menu.
2	<input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/> mbar	Premere \oplus o \ominus per accedere alla modalità di modifica. La prima cifra è evidenziata in nero.
3	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/> mbar	Usare il tasto \oplus per modificare "1" in "5". Premere il tasto \boxtimes per confermare "5". Il cursore passa alla posizione successiva (evidenziata in nero). Confermare "0" con \boxtimes (seconda posizione).
4	<input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/> mbar	La terza cifra è evidenziata in nero e ora può essere modificata.
5	<input type="text" value="5 0 ↵ . 0 0 0"/> mbar	Utilizzare il tasto \boxtimes per passare al simbolo "↵". Usare \boxtimes per salvare il nuovo valore e uscire dalla modalità di modifica. Vedere figura successiva.
6	<input type="text" value="5 0 . 0 0 0"/> mbar	Il nuovo valore per il valore di fondo scala è 50 mbar (0,75 psi). Utilizzare \boxtimes per uscire dalla modalità di modifica del parametro. Utilizzare \oplus o \ominus per tornare al modalità di modifica.

7.2.4 Esempio operativo: accettazione della pressione presente

Esempio: impostazione della posizione di zero regolata.

Percorso menu: Main menu → Setup → Pos. zero adjust

	Pos. zero adjust	007	Funzionamento
1	✓ Annulla Conferma		La regolazione della pressione per la posizione di zero è presente sul dispositivo.
2	Annulla ✓ Conferma		Usare \boxplus o \boxminus per commutare all'opzione "Conferma". La selezione attiva è evidenziata in nero.
3	La regolazione è stata accettata!		Utilizzare il tasto \boxplus per accettare la pressione applicata come regolazione della posizione di zero. Il dispositivo conferma la regolazione e torna al parametro "Pos. zero adjust".
4	✓ Annulla Conferma		Utilizzare \boxminus per uscire dalla modalità di modifica del parametro.

8 Messa in servizio

Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressione". Il campo di misura e l'unità del valore misurato trasmesso corrispondono alle specifiche sulla targhetta.

AVVERTENZA

La pressione di processo ammessa è stata superata!

Rischio di infortuni nel caso di parti bollenti! Se la pressione è troppo alta vengono visualizzati degli avvisi

- ▶ Se sul dispositivo è presente una pressione superiore a quella massima ammessa, vengono emessi in successione i messaggi "E115 eccessiva pressione sensore" e "E727 errore pressione sensore - valore extracampo". Utilizzare il dispositivo solo entro le soglie del campo del sensore!

AWISO

La pressione di processo ammessa è insufficiente!

Se la pressione è troppo bassa vengono visualizzati dei messaggi.

- ▶ Se sul dispositivo è presente una pressione inferiore a quella minima ammessa, vengono visualizzati in successione i messaggi "E120 bassa pressione sensore" ed "E727 errore pressione sensore - valore extracampo". Utilizzare il dispositivo solo entro le soglie del campo del sensore!

8.1 Configurazione dei messaggi

- I messaggi E727, E115 ed E120 sono messaggi del tipo "Errore" e sono configurabili come "Avviso" o "Allarme". L'impostazione di fabbrica per questi messaggi è "Avviso". Questa impostazione impedisce l'adozione del valore configurato per la corrente di allarme da parte dell'uscita corrente (ad esempio misura in cascata) dove l'utente conferma volutamente la possibilità di superare il campo del sensore.
- Si consiglia di impostare i messaggi E727, E115 ed E120 su "Allarme" nei seguenti casi:
 - Per l'applicazione di misura non è necessario uscire dal campo del sensore.
 - Occorre eseguire una regolazione della posizione che deve correggere un notevole errore di misura a causa dell'orientamento del dispositivo (ad esempio, dispositivi con separatore).

8.2 Selezione di lingua e modo operativo

8.2.1 Modalità locale

Il parametro MODO OPERATIVO è al primo livello di selezione.

Sono disponibili i seguenti modi di operativi:

- Pressione
- Livello

8.3 Regolazione posizione

A causa dell'orientamento del dispositivo, il valore misurato può subire una deriva, ossia quando il serbatoio è vuoto o parzialmente pieno, il valore misurato non è uguale a zero. Esistono due modi per eseguire la regolazione della posizione.

- Percorso del menu sul display locale:
SELEZIONE GRUPPO → MENU OPERATIVO → IMPOSTAZIONI → AGGIUSTAM. POSIZIONE
- Percorso del menu in FieldCare:
MENU OPERATIVO → IMPOSTAZIONI → AGGIUSTAM. POSIZIONE

8.3.1 Esecuzione della regolazione della posizione tramite il display locale o FieldCare

I parametri elencati nella seguente tabella si trovano nel gruppo AGGIUSTAM. POSIZIONE (percorso menu: MENU OPERATIVO → IMPOSTAZIONI → AGGIUSTAM. POSIZIONE).

Nome parametro	Descrizione
POS. ZERO ADJUST, Inserimento	<p>Regolazione della posizione di zero – occorre conoscere la differenza di pressione tra lo zero (setpoint) e la pressione misurata</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ VALORE DI MISURA = 2,2 mbar (0,032 psi) ▪ Correggere il parametro VALORE DI MISURA tramite il parametro "POS. ZERO ADJUST" con l'opzione "Conferma". Significa che, alla pressione presente si assegna il valore 0,0. – VALORE DI MISURA (dopo la regolazione della posizione di zero) = 0,0 mbar ▪ Viene corretto anche il valore corrente. <p>Il parametro POSICIÓN OFFSET visualizza la conseguente differenza di pressione (offset) della quale era stato corretto il VALORE DI MISURA.</p> <p>Impostazione di fabbrica: 0.0</p>
POS. INPUT VALUE, Inserimento	<p>Regolazione della posizione di zero – occorre conoscere la differenza di pressione tra lo zero (setpoint) e la pressione misurata. Per correggere la differenza di pressione, è necessario un valore di misura di riferimento (ad esempio da un dispositivo di riferimento).</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ VALORE DI MISURA = 0,5 mbar (0,0073 psi) ▪ Per il parametro POS. INPUT VALUE, specificare il setpoint desiderato per VALORE DI MISURA, ad esempio 2,0 mbar (0,029 psi). (Si applica quanto segue: VALORE DI MISURA nuovo = POS. INPUT VALUE) ▪ Per il parametro POS. INPUT VALUE, specificare il setpoint desiderato per VALORE DI MISURA, ad esempio 2,0 mbar (0,029 psi). (Si applica quanto segue: VALORE DI MISURA nuovo = POS. INPUT VALUE) ▪ Il parametro POSICIÓN OFFSET visualizza la conseguente differenza di pressione (offset) della quale era stato corretto il VALORE DI MISURA. Si applica quanto segue: POSICIÓN OFFSET = VALORE DI MISURA vecchio - POS. INPUT VALUE, qui: POSICIÓN OFFSET = 0,5 bar (0,0073 psi) - 2,0 bar (0,029 psi) = 1,5 bar (0,022 psi) <p>Impostazione di fabbrica: 0.0</p>
POSICIÓN OFFSET, Inserimento	<p>Regolazione della posizione – la differenza di pressione (setpoint) e la pressione misurata sono note.</p> <p>Esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ VALORE DI MISURA = 2,2 mbar (0,032 psi) ▪ Dal parametro POSICIÓN OFFSET, inserire il valore del quale occorre correggere il VALORE DI MISURA. Per correggere il VALORE DI MISURA in 0,0 mbar, occorre inserire qui il valore 2.2. ▪ (Si applica quanto segue: VALORE DI MISURA nuovo = VALORE DI MISURA vecchio - POSICIÓN OFFSET) ▪ VALORE DI MISURA (dopo l'inserimento dell'offset di calibrazione) = 0,0 mbar <p>Impostazione di fabbrica: 0.0</p>

8.4 Menu Quick Setup per modo operativo "Pressione"

Modalità locale	FieldCare
Visualizzazione del valore misurato Commutazione da visualizzazione valore di misura a SELEZIONE GRUPPO con \square .	Visualizzazione del valore misurato Selezionare il menu QUICK SETUP.
SELEZIONE GRUPPO Selezionare il parametro MODO OPERATIVO.	Modo operativo Selezionare il parametro Tipo Primary Value.
MODO OPERATIVO Selezionare l'opzione "Pressione".	Tipo Primary Value Selezionare l'opzione "Pressione".
SELEZIONE GRUPPO Selezionare il menu QUICK SETUP.	
POS. ZERO ADJUST A causa dell'orientamento del dispositivo, il valore misurato può subire una deriva. Correggere il parametro VALORE DI MISURA tramite il parametro POS. ZERO ADJUST con l'opzione "Conferma", ossia si assegna il valore 0.0 alla pressione presente.	POS. ZERO ADJUST A causa dell'orientamento del dispositivo, il valore misurato può subire una deriva. Correggere il parametro VALORE DI MISURA tramite il parametro POS. ZERO ADJUST con l'opzione "Conferma", ossia si assegna il valore 0.0 alla pressione presente.
VALORE DAMPING Inserire il tempo di damping (costante di tempo). Lo smorzamento influenza tutti i successivi elementi, quali display locale, valore di misura e Valore OUT della reazione del blocco degli ingressi analogici a una variazione di pressione.	VALORE DAMPING Inserire il tempo di damping (costante di tempo). Lo smorzamento influenza tutti i successivi elementi, quali display locale, valore di misura e Valore OUT della reazione del blocco degli ingressi analogici a una variazione di pressione.



71570645

www.addresses.endress.com
