Instructions condensées Solitrend MMP44

Mesure d'humidité de matériaux



Les présentes instructions condensées ne se substituent pas au manuel de mise en service relatif à l'appareil.

Des informations détaillées sont fournies dans le manuel de mise en service et dans d'autres documents.


Disponible pour toutes les versions d'appareil via :

- Internet : www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone / tablette : app Endress+Hauser Operations



Documentation associée Solitrend MMP44

1 Documentation associée

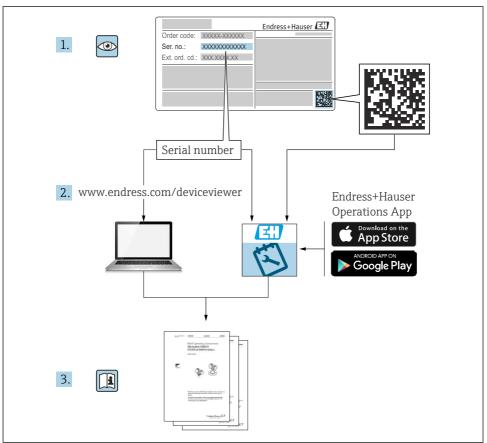

A0023555

2 Informations relatives au document

2.1 Symboles utilisés

2.1.1 Symboles d'avertissement

⚠ DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

2.1.2 Symboles pour certains types d'informations et graphiques



Procédures, processus ou actions autorisés



Procédures, processus ou actions interdits

Conseil

Indique des informations complémentaires

Renvoi à la documentation



Renvoi au schéma



Remarque ou étape individuelle à respecter

1., 2., 3.

Série d'étapes

lacksquare

Résultat d'une étape

1, 2, 3, ... Repères

A, B, C ...

Vues

3 Consignes de sécurité de base

3.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel chargé de l'installation, la mise en service, le diagnostic et la maintenance doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel qualifié et formé doit disposer d'une qualification qui correspond à cette fonction et à cette tâche.
- ▶ Le personnel doit être autorisé par le propriétaire/l'exploitant de l'installation.

- ▶ Être familiarisé avec les réglementations nationales.
- ► Avant le début du travail : le personnel doit avoir lu et compris les instructions figurant dans les manuels et la documentation complémentaire, ainsi que les certificats (selon l'application).
- ► Le personnel doit suivre les instructions et se conformer aux politiques générales.

Le personnel d'exploitation doit remplir les conditions suivantes :

- ► Le personnel doit être formé et habilité par le propriétaire / l'exploitant de l'installation conformément aux exigences liées à la tâche.
- ▶ Le personnel suit les instructions du présent manuel.

3.2 Utilisation conforme

Domaine d'application et produits mesurés

L'appareil de mesure décrit dans le présent manuel est destiné à la mesure d'humidité continue d'un large éventail de matériaux. Grâce à sa fréquence de fonctionnement d'env. 1 GHz, l'appareil peut également être utilisé en dehors de cuves métalliques fermées.

S'il est utilisé en dehors de cuves fermées, l'appareil doit être monté selon les instructions du chapitre "Montage". Le fonctionnement des appareils ne présente aucun risque pour la santé. En respectant les seuils indiqués dans "Caractéristiques techniques" et les conditions énumérées dans le manuel de mise en service et de la documentation complémentaire, l'appareil de mesure peut être utilisé uniquement pour les mesures suivantes :

 Variables de process mesurées : humidité du matériau, conductivité du matériau et température du matériau

Pour s'assurer que l'appareil reste en bon état pendant toute la période d'utilisation :

- ▶ Utiliser l'appareil uniquement pour des produits contre lesquels les matériaux en contact avec le process sont suffisamment résistants.
- ▶ Respecter les valeurs limites indiquées dans les "caractéristiques techniques".

Mauvaise utilisation

Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation incorrecte de l'appareil ou à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu.

Vérification en présence de cas limites :

► En ce qui concerne les fluides et les produits spéciaux utilisés pour le nettoyage, le fabricant aide volontiers à clarifier la résistance à la corrosion des matériaux en contact avec le produit, mais n'accepte aucune garantie ou responsabilité.

Risques résiduels

En raison du transfert de chaleur du process et de la dissipation de puissance à l'intérieur de l'électronique, la température du boîtier de l'électronique et des sous-ensembles qu'il contient peut augmenter jusqu'à 70 $^{\circ}$ C (158 $^{\circ}$ F) pendant le fonctionnement. En service, le capteur peut prendre une température proche de la température du produit à mesurer.

Risque de brûlure en cas de contact avec les surfaces!

 En cas de températures moyennes élevées, assurer une protection contre le contact pour éviter les brûlures

Solitrend MMP44 Description du produit

3.3 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

▶ Porter un équipement de protection individuelle conforme aux prescriptions nationales.

3.4 Sécurité de fonctionnement

Risque de blessure!

- Ne faire fonctionner l'appareil que s'il est en bon état technique, exempt d'erreurs et de défauts.
- ▶ L'exploitant est responsable du fonctionnement sans défaut de l'appareil.

Zone explosible

Afin d'éviter la mise en danger de personnes ou de l'installation en cas d'utilisation de l'appareil dans la zone soumise à agrément (p. ex. protection antidéflagrante, sécurité des appareils sous pression) :

- Vérifier à l'aide de la plaque signalétique si l'appareil commandé peut être utilisé pour l'usage prévu dans la zone soumise à agrément.
- Respecter les consignes figurant dans la documentation complémentaire séparée, qui fait partie intégrante du présent manuel.

3.5 Sécurité du produit

Le présent appareil a été construit et testé d'après l'état actuel de la technique et les bonnes pratiques d'ingénierie, et a quitté nos locaux en parfait état.

 
Il répond aux normes générales de sécurité et aux exigences légales. Il est également conforme aux directives UE énumérées dans la déclaration de conformité UE spécifique à l'appareil. Le fabricant le confirme en apposant la marque CE sur l'appareil.

4 Description du produit

4.1 Principe de mesure

La réflectométrie à dimension temporelle (TDR ou Time Domain Reflectometry en anglais) est une méthode de mesure diélectrique basée sur le radar où le temps de passage d'impulsions électromagnétiques est déterminé pour mesurer la teneur en eau. Les capteurs se composent d'un corps de sonde, avec deux tiges en inox, et d'un transmetteur. L'impulsion haute fréquence de TDR générée dans le transmetteur est transmise au capteur via un câble HF puis le long du guide d'ondes à deux tiges. Un champ électromagnétique est produit autour de ces deux tiges/du guide, et donc dans la matière entourant le capteur. Grâce à une méthode de mesure brevetée, le temps de transit de cette impulsion est mesuré avec une résolution d'une picoseconde (1×10^{-12}) afin de déterminer l'humidité et la température.

Description du produit Solitrend MMP44




A0040868

₩ 1 Guide à deux tiges

La méthode TDR fonctionne dans une gamme idéale de fréquences comprises entre 600 MHz et 1,2 GHz.


Il est possible d'adapter la technologie TDR modulaire à de nombreuses applications avec différents types de construction du capteur.

 4.2 Construction du produit



- **₽** 2 Schémas des types de construction de l'appareil
- Transmetteur
- В Capteur à deux tiges, construction ronde
- С Capteur à deux tiges, cunéiforme

 4.2.1 Version ATEX



A0053311

₩ 3 Capteur barreau, version ATEX

- 1 Boîtier électronique ATEX
- Capteur à deux tiges, construction ronde 2
- 3 Câble: UNITRONIC PUR CP

5 Réception des marchandises et identification du produit

5.1 Réception des marchandises

Verifier les points suivants lors de la réception des marchandises :
\square Les références de commande sur le bordereau de livraison et sur l'étiquette autocollante du produit sont-elles identiques ?
☐ La marchandise est-elle intacte ?
☐ Les indications de la plaque signalétique correspondent-elles aux informations de commande figurant sur le bordereau de livraison ?
☐ Le cas échéant (voir plaque signalétique) : Les Conseils de sécurité (XA) sont-ils disponibles ?
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, contacter le fabricant.

5.2 Identification du produit

Les options suivantes sont disponibles pour l'identification de l'appareil :

- Spécifications de la plaque signalétique
- Référence de commande étendue (Extended order code) avec énumération des caractéristiques de l'appareil sur le bordereau de livraison
- ► Entrer le numéro de série figurant sur les plaques signalétiques dans W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer)
 - └─ Toutes les informations sur l'appareil de mesure et sur l'étendue de la documentation technique s'y rapportant sont affichées.
- ► Entrer le numéro de série figurant sur la plaque signalétique dans l'*Endress+Hauser Operations App* ou scanner le code matriciel 2D figurant sur la plaque signalétique.
 - Toutes les informations sur l'appareil de mesure et sur l'étendue de la documentation technique s'y rapportant sont affichées.

5.3 Adresse du fabricant

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Allemagne

5.4 Stockage, transport

5.4.1 Conditions de stockage

- Température de stockage autorisée : -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- Utiliser l'emballage d'origine.

Montage Solitrend MMP44

5.4.2 Transport du produit au point de mesure

Transporter l'appareil au point de mesure dans son emballage d'origine.


6 Montage

6.1 Conditions de montage

- L'appareil doit être monté à un point du process permettant de garantir une densité apparente constante, car cette dernière influence directement le calcul de la teneur en eau. Si nécessaire, un bypass doit être créé ou des mesures structurelles peuvent être nécessaires à l'emplacement de montage pour garantir que le flux de matière, et donc la densité apparente, est constant au-dessus des tiges de capteur.
- Le flux de matière au-dessus des tiges de capteur doit être continu. Grâce au logiciel, il est possible de détecter et de combler automatiquement les lacunes dans le flux de matière à des intervalles de quelques secondes.
- Les dépôts de matière ou le colmatage sur les tiges de capteur faussent la valeur mesurée et doivent donc être évités.
- Des temps de calcul de moyenne plus longs améliorent la stabilité de la valeur mesurée.

6.2 Montage mural

Le capteur à deux tiges rond est doté d'un filetage permettant de le fixer dans la paroi d'un silo ou d'une cuve. La zone importante pour la mesure de l'humidité se situe autour des tiges de mesure. Une sonde de température est fixée sur l'extrémité d'une tige de capteur et conçue pour mesurer la température du grain sans influence de la paroi de la cuve.

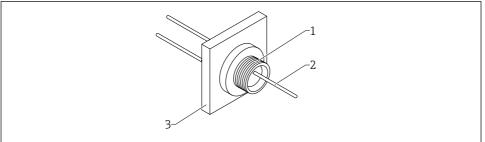

A0040866

■ 4 Exemple d'installation avec une plaque de montage

- 1 Capteur
- 2 Câble de raccordement HF
- 3 Plaque de montage

Solitrend MMP44 Montage


6.3 Montage du transmetteur

Pour des raisons métrologiques, le câble du capteur a seulement 2,5 m (8,2 ft) de longueur. Le transmetteur doit donc être monté à proximité du capteur. L'emplacement de montage idéal se trouve du côté évacuation de la paroi extérieure du séchoir.

Le transmetteur peut être fixé dans le boîtier avec des vis au moyen de deux trous percés en diagonale

Si une température de surface de 70° C (158° F) est dépassée à l'emplacement de montage, le transmetteur doit être fixé à une distance minimum de 8 mm (0,3 in) pour prévenir la transmission directe de chaleur (ventilation arrière).

Il est recommandé d'utiliser un capot de protection climatique pour protéger le transmetteur de l'exposition directe au soleil ou de la pluie.

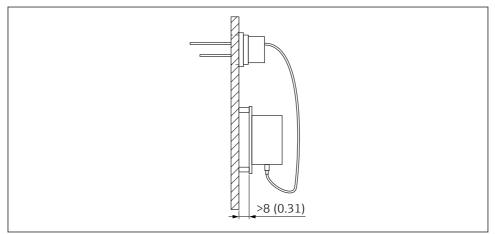

A0040864

Montage sur une paroi de récipient avec des températures de surface élevées. Unité de mesure mm (in)

6.4 Capteur à deux tiges, cunéiforme

Le capteur à deux tiges cunéiforme pour la mesure de l'humidité directement dans le lit du séchoir à malt.

Le capteur à deux tiges cunéiforme peut également être utilisé pour des teneurs en humidité plus élevées et des process dégageant des vapeurs.

6.4.1 Montage du capteur à deux tiges cunéiforme dans le système de séchage du malt


Les conditions de montage dépendent des conditions régnant dans l'installation. L'emplacement de montage optimal doit être déterminé individuellement.

Le capteur à deux tiges a un boîtier cunéiforme. Grâce à cette construction, il est possible de monter plusieurs sondes à différentes hauteurs sur un dispositif hydraulique qui les abaisse

Montage Solitrend MMP44

dans le lit de germination une fois celui-ci rempli. Le capteur à deux tiges cunéiforme peut être retiré du lit avec le système hydraulique à la fin de la germination et du process de séchage, et avant la vidange de la cuve du sécheur.

6.5 Capteur à deux tiges, construction ronde

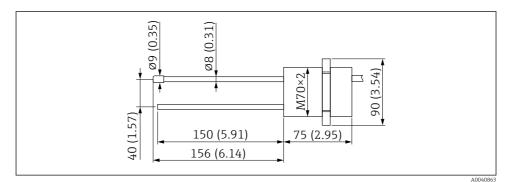


■ 6 Dimensions du capteur à deux tiges, construction ronde. Unité de mesure mm (in)

6.6 Plaque de montage

La plaque de montage en aluminium, qui convient au capteur à deux tiges rond, peut être commandée via la structure du produit, caractéristique "Raccord process".


Des écrous de blocage adaptés sont compris dans la livraison.

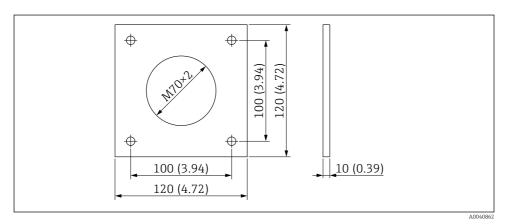

Dimensions de la plaque de montage en aluminium pour le capteur à deux tiges rond. Unité de mesure mm (in)


Solitrend MMP44 Montage

6.7 Capteur à deux tiges, construction cunéiforme

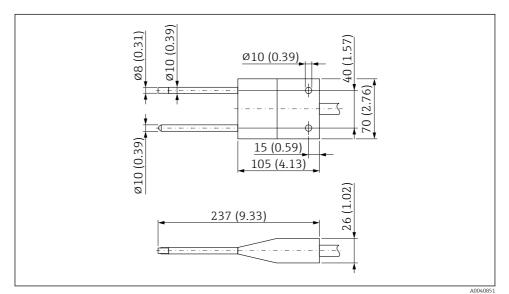

■ 8 Dimensions du capteur à deux tiges, construction cunéiforme. Unité de mesure mm (in)


6.8 Transmetteur

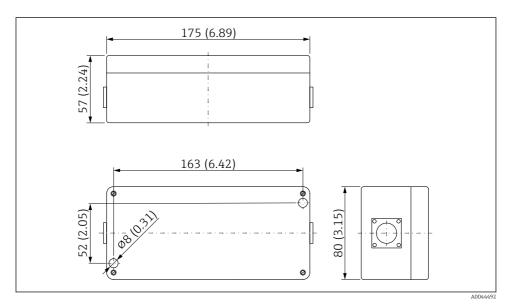

■ 9 Dimensions du transmetteur. Unité de mesure mm (in)

Montage Solitrend MMP44

6.9 Boîtier électronique ATEX

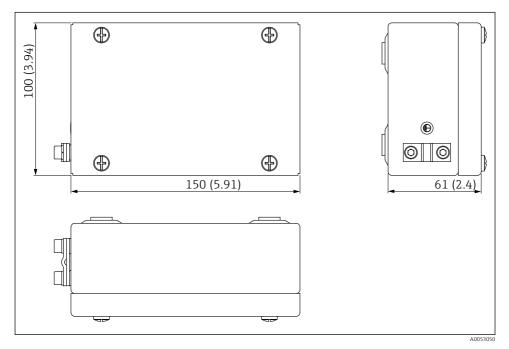

■ 10 Dimensions du boîtier électronique ATEX. Unité de mesure mm (in)

6.10 Contrôle du montage

Effectuer les contrôles suivants après le montage de l'appareil :

- ☐ L'appareil est-il intact (contrôle visuel)?
- ☐ S'ils sont fournis : le numéro et le marquage du point de mesure sont-ils corrects ?
- $\hfill \Box$ Les connexions sont-elles correctement établies et protégées contre les influences mécaniques ?
- \square Suivant l'équipement : l'appareil est-il bien positionné dans la bride de montage / le cadre de montage (contrôle visuel) ?
- ☐ Les tiges de capteur sont-elles recouvertes d'une couche de matière suffisante / d'un flux de matière suffisant ?

7 Raccordement électrique

7.1 Exigences de raccordement

7.1.1 Spécification de câble

Les câbles de raccordement sont disponibles en différentes versions et longueurs (en fonction de la construction).

Appareil avec connecteur à 10 broches

Les câbles de raccordement munis d'un connecteur femelle à 10 broches préconfectionné sur le côté appareil sont disponibles en différentes longueurs standard :

- 4 m (13 ft)
- 10 m (32 ft)
- 25 m (82 ft)

Câble blindé **UNITRONIC PUR CP**, paires torsadées $6 \times 2 \times 0.25 \text{ mm}^2$ (0.01 in²), gaine PUR résistant aux huiles et aux produits chimiques.

7.1.2 Spécification du câble pour le raccordement du capteur HF

Câble HF entre le transmetteur et le capteur à deux tiges cunéiforme / rond

Longueur : 2,5 m (8,2 ft)

■ Température : max. 127 °C (261 °F)

■ Matériau : PTFE


7.2 Raccordement de l'appareil de mesure

7.2.1 Affectation des bornes

Transmetteur

Les transmetteurs sont livrés en standard avec un connecteur à 10 broches avec l'indice de protection IP67.

Raccordement électrique Solitrend MMP44

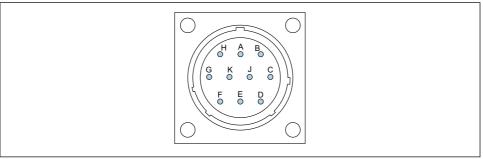

A0037415

■ 11 Affectation du connecteur à 10 broches

A Alimentation stabilisée $12 \dots 24 V_{DC}$

Couleur de fil : rouge (RD)

B Alimentation $0 V_{DC}$ Couleur de fil : bleu (BU)

D 1ère sortie analogique, plus (+), humidité du matériau Couleur de fil : vert (GN)

- E 1ère sortie analogique, retour (-), humidité du matériau Couleur de fil : jaune (YE)
- F RS485 A (doit être activée) Couleur de fil : blanc (WH)
- G RS485 B (doit être activée) Couleur de fil : brun (BN)
- C Bus IMP RT


Couleur de fil : gris (GY) / rose (PK)

- J Bus IMP COM
 - Couleur de fil : bleu (BU) / rouge (RD)
- K 2ème sortie analogique, plus (+) Couleur de fil : rose (PK)
- E 2ème sortie analogique, retour (-) Couleur de fil : gris (GY)
- H Blindage (relié à la terre au niveau du capteur. L'installation doit être correctement mise à la terre !) Couleur de fil : transparent

Compensation de potentiel

Le blindage est relié à la terre au niveau du transmetteur.

7.2.2 Exemple de raccordement d'un connecteur femelle à 10 broches

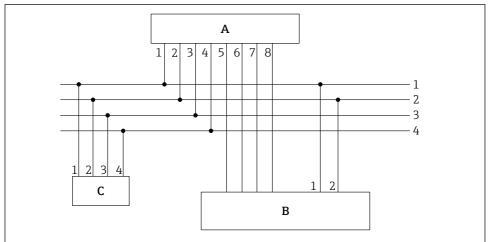

Δ0037418

- Exemple de raccordement, câble avec connecteur femelle à 10 broches (côté appareil) et extrémités préconfectionnées sur le câble
- A Transmetteur
- B API / boîte de jonction
- C Afficheur séparé (en option)
- 1 Alimentation 0 V_{DC}
 - Couleur de fil : bleu (BU)
- 2 Alimentation stabilisée 12 ... 24 V_{DC} Couleur de fil : rouge (RD)
- 3 Bus IMP RT
 - Couleur de fil : gris (GY) / rose (PK)
- 4 Bus IMP COM
 - Couleur de fil : bleu (BU) / rouge (RD)
- 5 *1ère sortie courant (+), analogique Couleur de fil : vert (GN)*
- 6 lère sortie courant (-), analogique Couleur de fil : jaune (YE)
- 7 2ème sortie courant (+), analogique Couleur de fil : rose (PK)
- 8 2ème sortie courant (-), analogique Couleur de fil : gris (GY)
- La teneur en humidité déterminée et la conductivité / température peuvent être acheminées directement dans un API via des sorties analogiques 0 ... 20 mA/4 ... 20 mA ou consultées via l'interface série (bus IMP) au moyen de l'afficheur (en option).


7.3 Contrôle du raccordement

☐ L'appareil et les câbles sont-ils intacts (contrôle visuel)?

Options de configuration Solitrend MMP44

- ☐ La tension d'alimentation correspond-elle aux indications sur la plaque signalétique ?
- $\hfill \Box$ Les connexions sont-elles correctement établies et protégées contre les influences mécaniques ?

8 Options de configuration

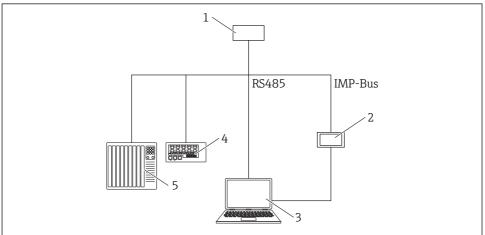

Δ0046938

- 1 Transmetteur
- 2 Afficheur séparé
- 3 Ordinateur
- 4 Témoins lumineux LED
- 5 API ou calculateur de dosage d'eau

9 Mise en service

9.1 Généralités



Risque de surtension!

- ► Lors des travaux de soudage sur le système, s'assurer que les connexions électriques sont retirées de toutes les sondes
- ► Utiliser une alimentation stabilisée de 12 ... 24 V_{DC}
- ▶ Utiliser une alimentation à isolation galvanique
- ► Pour assurer une mesure correcte, les tensions des câbles doivent avoir le même potentiel de terre
- ▶ Éviter les champs électromagnétiques à proximité directe des sondes

Solitrend MMP44 Mise en service



Dommages à l'électronique

▶ La sonde ne doit pas être raccordée au transmetteur pendant le montage

9.2 Sorties analogiques pour l'émission des valeurs mesurées

Les valeurs mesurées sont émises sous la forme d'un signal de courant via la sortie analogique. Le capteur peut être réglé sur $0\dots 20\ mA$ ou $4\dots 20\ mA$.

- Sortie 1: humidité en % (réglage variable)
 La sortie 1 peut être mise à l'échelle en usine ou ultérieurement en fonction des besoins (de manière variable) au moyen de l'afficheur séparé (en option), p. ex. 0 ... 10 %, 0 ... 20 % ou 0 ... 30 %, etc.
- Sortie 2 : conductivité 0 ... 5 mS/cm ou température 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) ou, en option, écart-type durant la mesure de l'humidité

Il est également possible de diviser la sortie 2 en deux gammes pour émettre à la fois la conductivité et la température, à savoir la gamme 4 ... 11 mA pour la température et la gamme 12 ... 20 mA pour la conductivité. La sortie 2 commute automatiquement entre ces deux fenêtres toutes les 5 s.

Les deux sorties analogiques peuvent être adaptées séparément. Pour une sortie tension de 0 ... 10 V DC, une résistance de 500 Ω peut être utilisée côté commande.

9.2.1 Réglages possibles pour les sorties analogiques

Plusieurs réglages sont donc possibles pour les sorties analogiques 1 et 2 :

Sorties analogiques

Sélection:

- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA
- i

La sortie courant peut également être inversée pour des systèmes de commande et des applications particuliers.

- 20 ... 0 mA
- 20 ... 4 mA

Mise en service Solitrend MMP44

Voies des sorties analogiques



Les sorties analogiques peuvent être réglées différemment selon les options possibles suivantes :

Humidité, température

Sortie 1 pour l'humidité, sortie 2 pour la température de la matière.

Humidité, conductivité

Sortie 1 pour l'humidité, sortie 2 pour la conductivité dans la gamme de 0 ... 20 mS/cm ou 0 ... 50 mS/cm

Humidité, température/conductivité

Sortie 1 pour l'humidité, sortie 2 pour la température et la conductivité de la matière avec commutation automatique des fenêtres.

Humidité, écart-type d'humidité

 
Sortie 1 pour l'humidité, sortie 2 pour l'écart-type de mesure de l'humidité (par exemple pour l'utilisation dans des séchoirs à lit fluide).

Gamme d'humidité

La gamme d'humidité et la gamme de température sur les sorties 1 et 2 peuvent être configurées séparément.

■ Gamme d'humidité en %

- Maximum : p. ex. 100 % volumétrique ou par rapport à la masse totale
- Minimum: 0 %
- Gamme de température en °C
 - Maximum: 100 °CMinimum: 0 °C
- Conductivité en mS/cm
 - Maximum 20 mS/cm, ou 0 ... 50 mS/cm
 - Minimum 0 mS/cm



9.3 Mode de fonctionnement

La configuration du capteur est préréglée en usine avant la livraison du capteur. Ce réglage de l'appareil peut ensuite être optimisé en fonction du process.

Mode et paramètres de mesure :

Les réglages de capteur suivants peuvent être modifiés

- Mode de mesure C "Cyclic" (Cyclique) (réglage par défaut pour les capteurs avec mesure cyclique).
- Temps moyen, vitesse de réaction des valeurs mesurées
- Étalonnage (lorsque différentes matières sont utilisées)
- Fonction de filtrage
- Précision de la mesure d'une valeur individuelle
- Chacun de ces réglages est conservé même après la mise hors tension du capteur, c'est-àdire que le réglage est enregistré dans la mémoire non volatile du capteur.

Solitrend MMP44 Mise en service

9.3.1 Mode de fonctionnement


Le capteur est livré au départ usine avec le mode **CA** pour les applications de process générales. 6 Six modes de fonctionnement différents sont disponibles en fonction de l'application.

- Mode **CS** ("Cyclic-Successive")
 - Pour des cycles de mesure très courts, de l'ordre de quelques secondes (p. ex. 1 ... 10 s) sans calcul de moyenne ni fonction de filtrage, et avec jusqu'à 100 mesures par seconde en interne et un temps de cycle de 250 ms à la sortie analogique
- Mode **CA** ("Cyclic Average Filter")
 - Calcul standard de moyenne pour des process de mesure rapides mais continus, avec un filtrage simple et une précision atteignant jusqu'à ±0,3 %
 - Le mode CA s'utilise également pour enregistrer des valeurs brutes, sans calcul de moyenne ni filtrage, pour analyse ultérieure et détermination du mode de fonctionnement optimal
 - Durée maximale de calcul de la moyenne 25 s
- Mode **CF** ("Cyclic Floating Average with Filter")
 - Moyenne glissante pour des processus de mesure très lents et continus, avec un filtrage simple et une précision atteignant jusqu'à ±0.3 %
 - Durée maximale de calcul de la moyenne 255 s
- Mode **CK** ("Cyclic Kalman with Boost Filter")
 - Pour les applications complexes dans les mélangeurs et les séchoirs
- Mode **CC** ("Cyclic Cumulated")
 - Avec totalisation automatique des mesures de volume d'humidité dans un process par batchs, sans commande API
- Mode **CH** ("Cyclic Hold")
 - Mesure du volume d'humidité avec fonction de filtrage automatique, idéale pour les process par batchs courts avec une durée de batch maximale de 2 s, pour l'utilisation sans commande API

9.4 Ensemble de courbes d'étalonnage B pour le grain

Pour la mesure de différents types de grain, il est possible d'enregistrer dans le capteur des courbes d'étalonnage spéciales pour le maïs, le riz, le blé, l'orge, le soja, etc. et de les activer via l'afficheur séparé.

Mise en service Solitrend MMP44

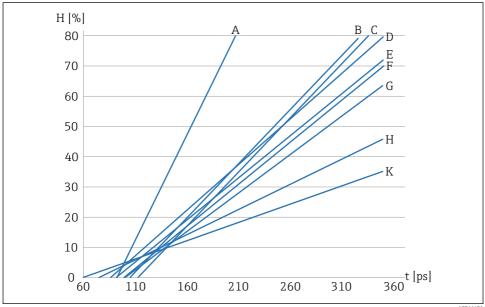


A0044421

🖪 13 Ensemble de courbes d'étalonnage B (Cal.A, Cal.B, Cal.C, Cal.D, Cal.E, Cal.F, Cal.G, Cal.H, Cal.K)

- H Humidité gravimétrique ; %
- $t \qquad \textit{Temps de transit radar ; picosecondes}$
- A Cal.A, graines de tournesols
- B Cal.B, orge avec compensation en température à 60 °C (140 °F)
- *C* Cal.C, blé, maïs, riz; avec compensation en température à 60 °C (140 °F)
- D Cal.D, soja sans compensation en température
- E Cal.E, orge sans compensation en température
- F Cal.F, blé, maïs, riz; sans compensation en température
- *G* Cal.G, soja avec compensation en température à 60 °C (140 °F)
- H Cal.H, graines de colza et graines oléagineuses
- K Cal.K (Cal.14), air/eau 0 ... 100 %

 Le graphique montre les courbes d'étalonnage linéaires (de Cal.A à Cal.K) pour différents types de grain qui sont enregistrées et peuvent être sélectionnées dans l'appareil. L'humidité gravimétrique (H) est indiquée en pourcentage sur l'axe des ordonnées, et le temps de transit radar associé (t) en picosecondes est indiqué sur l'axe des abscisses. Le temps de transit radar est affiché simultanément avec la valeur d'humidité pendant la mesure d'humidité. Les appareils mesurent à une vitesse de transit radar d'env. 60 ps dans l'air et de 145 ps dans les billes de verre sèches.



SD02333M Afficheur séparé - Description du fonctionnement et étalonnage de la matière.

Solitrend MMP44 Mise en service

9.4.1 Montage dans ou sur la trémie de décharge

Avec ce type de montage, il est important de régler la courbe d'étalonnage adaptée au type de grain afin que l'humidité finale soit affichée correctement sous forme de valeur d'humidité absolue.

Si le produit est déchargé en continu et que la surface de mesure est recouverte de grain en permanence, une courbe d'étalonnage avec compensation en température doit être réglée en cas de fortes fluctuations de la température du process.

Pour mesurer avec précision des valeurs d'humidité absolue au point de décharge et les afficher, la courbe d'étalonnage doit réglée correctement et ajustée avec précision.

Une fois l'appareil ajusté avec précision pour tous les types de grain possibles, ces paramètres sont sauvegardés dans la mémoire permanente interne. Si le type de matière à mesurer change, l'utilisateur doit juste sélectionner en cours de fonctionnement la courbe d'étalonnage correspondante, puisque l'influence de l'emplacement de montage reste identique et que la densité apparente dans un même produit est elle aussi largement constante.

Options de réglage

- La courbe d'étalonnage du grain peut être configurée en fonction du type
- Selon l'emplacement de montage, il est possible de réaliser une correction d'offset de point zéro pour la courbe d'étalonnage sélectionnée



Il est recommandé d'utiliser l'afficheur séparé pour procéder à l'ajustage de précision. L'appareil ne peut être ajusté avec précision qu'une fois installé dans le système car l'emplacement de montage et la densité apparente du grain ont une influence considérable sur la mesure de l'humidité.

L'ajustage de précision doit être effectué séparément pour chaque type de grain.

La mesure de l'humidité absolue dépend des paramètres suivants :

- Emplacement de montage (p. ex. objets métalliques dans le champ de mesure)
- Densité apparente de la matière



Pour afficher l'humidité sous forme de valeur absolue, une autre courbe d'étalonnage doit être sélectionnée des que l'un de ces paramètres change.

9.5 Réglages

9.5.1 Étalonnage de la matière

Différents étalonnages sont enregistrés dans le capteur en fonction de l'application à laquelle il est destiné.

La commande de menu **Material calibration** permet de sélectionner l'étalonnage nécessaire via l'afficheur séparé disponible en option, selon l'application.

Il est également possible d'effectuer ses propres étalonnages et d'écraser une courbe d'étalonnage existante.



SD02333M **Afficheur séparé** - Description du fonctionnement et étalonnage de la matière.

9.6 Fonctions spéciales

Les fonctions spéciales disponibles sont décrites dans le manuel de mise en service relatif à l'appareil.

10 Diagnostic et suppression des défauts

L'appareil est normalement préétalonné avec l'ensemble d'étalonnage B et Cal.14 (air/eau 0 ... 100 %) à la livraison.

L'ajustage de précision permettant d'atteindre une précision de ± 0.3 % par rapport à la valeur de laboratoire peut être effectué via un API ou l'afficheur séparé (en option).

Réglage fin avec l'automate

Selon l'automate (API), il est possible d'effectuer un décalage/offset parallèle dans l'API. Le paramètre a des noms différents selon l'API (p. ex. charge initiale, point zéro, offset, étendue de mesure, etc.).

- ▶ Effectuer un décalage/offset parallèle dans l'API

Réglage fin avec l'afficheur séparé

► Effectuer un réglage fin / décalage parallèle dans l'appareil via le paramètre **Offset**

10.1 Valeur d'humidité différente

Si la différence entre la valeur d'humidité de l'appareil et la valeur de laboratoire dépasse ± 0.3 % durant la première mise en service, cette déviation peut être due aux raisons suivantes :

Montage incorrect dans le flux de matière

La surface de mesure doit être suffisamment couverte. Un flux de matière adapté et stable **doit** être garanti.

- ► Corriger le montage ou le flux de matière
 - Une vidéo du flux de matière pendant le process par batchs peut être utile à des fins d'analyse.

Mauvaise courbe d'étalonnage réglée

L'appareil est livré avec la courbe d'étalonnage Cal.14 (air / eau 0 ... 100 %).

► Sélectionner une courbe d'étalonnage appropriée.

L'échelle d'humidité est mal réglée dans l'API

Dans l'appareil, une humidité de $0 \dots 20 \%$ correspond à une sortie courant de $0 \dots 20 \text{ mA}$ ou $4 \dots 20 \text{ mA}$.

- ► Entrer l'échelle d'humidité 0 ... 20 % dans l'API.

Les courbes d'étalonnage qui sont enregistrées ne correspondent pas à la matière

Dans le cas des matières dont la pente ne correspond pas approximativement à une courbe d'étalonnage enregistrée dans l'appareil, un étalonnage en 2 points (échantillon de matière sec et humide) peut être nécessaire dans l'API ou le capteur.

► ■ SD02333M **Afficheur séparé** – Description du fonctionnement et étalonnage de la matière

Traitement incorrect des données

En cas de traitement de données inexact, vérifier la valeur d'humidité affichée dans l'API.

- 1. Raccorder l'appareil à l'afficheur séparé
- Comparer la valeur d'humidité affichée dans l'API avec la valeur d'humidité indiquée sur l'afficheur
- 3. Pour effectuer un test, régler l'appareil sur le mode de fonctionnement CS
- 4. Après le test, remettre le mode de fonctionnement sur CA

Les conditions de démarrage/d'arrêt ne sont pas correctes

- Condition de démarrage : temps en secondes ou kg dans les affichages d'échelle
- Condition d'arrêt : généralement % du poids de consigne
- ► Contrôler les conditions de démarrage/d'arrêt dans l'API
- Si les solutions décrites ici ne permettent pas de résoudre le problème, contacter le SAV



www.addresses.endress.com