Elektronikeinsatz FEB 20 mit INTENSOR-Protokoll FEB 22 mit HART-Protokoll

Betriebsanleitung







Kurzanleitungen

Diese Kurzanleitungen ermöglichen dem Fachpersonal den schnellen Standardabgleich: ① ohne Anzeige- und Bedienmodul ② mit aufgestecktem Anzeige- und Bedienmodul FHB 20

Warnung!

Diese Kurzanleitungen dürfen nur von Fachpersonal verwendet werden, das die vollständige Betriebsanleitung BA 152F gelesen und verstanden hat.





Warnung!



Inhaltsverzeichnis

So	oftwareänderungen	5
Si	cherheitshinweise	6
Si	cherheitsrelevante Hinweise	7
1	Einleitung . 1.1 Einsatzbereich	8 8
-	1.2 Funktionsprinzip	8
2	Installation	9
	2.1 Anschluß .	9 11
3	Bedienung ohne Anzeige	12
	3.1 Bedienelemente	12 12 13
	 3.4 Abgleich bei teilbefülltem Behälter mit Strommeßgerät	13 14
4	Bedienung über Matrix	15
	 4.1 Bedienelemente	15 16
	 Universal-HART-Communicator DXR 275 . 4.4 Hinweise zur Bedienung über Handbediengerät	16 16
5	Grundeinstellungen	17
	 5.1 Lagekorrektur 5.2 Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset) 5.3 Leer- und Vollabgleich 5.4 Dichtekorrektur 5.5 Trockenabgleich 5.6 Stromausgang einstellen 	17 17 18 19 20 21
6	Weitere Einstellungen	22
	6.1 Linearisierung	22 26 28
7	Informationen zur Meßstelle	29
	 7.1 Diagnose und Störungsbeseitigung 7.2 Simulation 7.3 Reparatur 7.4 Austausch des Elektronikeinsatzes 7.5 Austausch der Meßzelle 	30 31 32 32 32

Matrix INTENSOR	•	•	•	•	•	•	•	•	33
Matrix HART									34
Index									35

FEB 20 mit VU 260 Z

Softwareänderungen

Software-Version und BA-Ausgabe			Änderungen	Bemerkungen
FEB 20	Geräte- und Software-Nr.	VU 260 Z		
1.1	7811	1.7	keine Änderungen in der	
1.3	7813	1.7	Dokumentation	kein
1.4	7814	1.7		Up-/Download
2.0	7820	1.8	 Bedienung ohne Anzeige: Abgleich über Tastatur wirkt auf Matrixfelder V0H1 Abgleich »Leer«, V0H2 Abgleich «Voll« und V0H5 Wert für 4 mA, V0H6 Wert für 20 mA Bedienung über Matrix: V0H5/V0H6: Stromausgang kann invertiert werden V3H7: »Lagekorrektur« ergänzt V3H6: »Anzeige vor Lagekorrektur« ergänzt V0H8: geändert zu »Anzeige nach Lagekorrektur« 	zwischen SW 1.x und 2.x möglich

FEB 22 mit DXR 275

Software-Version und BA-Ausgabe			Änderungen	Bemerkungen	
FEB 22	Geräte- und Soft- ware-Nr.	DXR 275			
1.1	7911	Device	keine Änderungen in der		
1.3	7913	Revision: 1	Dokumentation		
1.4	7914	DD- Revision: 1	DD- Revision: 1		
2.0	7920	Device Revision: 2 DD- Revision: 1	Bedienung ohne Anzeige: Abgleich über Tastatur wirkt auf - »Grundabgleich«: »Abgleich Leer«, »Abgleich Voll« und »Wert für 4 mA«, »Wert für 20 mA« Bedienung über Matrix: - »Grundabgleich«: Stromausgang kann invertiert werden - »Erweiterter Abgleich«: »Lagekorrektur« ergänzt, dadurch in - »Grundabgleich«: »Anzeige nach Lagekorrektur« - »Erweiterter Abgleich«: »Anzeige vor Lagekorrektur« ergänzt	SW 1.x und 2.x möglich	

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung	Die Elektronikeinsätze FEB 20 und FEB 22 dienen der kontinuierlichen Füllstandmes- sung nach dem hydrostatischen Meßprinzip. Sie dürfen zusammen mit den hydrostati- schen Sonden DB 50, DB 50 L, DB 51, DB 52 und DB 53 verwendet werden. Die Elektronikeinsätze sind nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigen die einschlägigen Vorschriften. Wenn sie jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, können von ihnen Gefahren ausgehen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem oder unsachgemäßem Gebrauch haf- tet der Hersteller nicht. Veränderungen und Reparaturen am Gerät dürfen nur vorge- nommen werden, wenn dies die Betriebsanleitung ausdrücklich zuläßt. Beschädigte Geräte von denen eine Gefährdung ausgehen könnte, dürfen nicht in Betrieb genom- men werden und sind als defekt zu kennzeichnen.
Einsatz im Ex-Bereich	Beim Einsatz des Meßsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entspre- chenden nationalen Bestimmungen und die in Zertifikaten aufgeführten meßtechni- schen und sicherheitstechnischen Auflagen an die Meßstellen einzuhalten.
Montage und Inbetriebnahme	Montage, Elektrischer Anschluß, Inbetriebnahme und Wartung der Meßeinrichtung darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Betriebsanleitung gelesen und ver- standen haben und die Anweisungen befolgen.
Bedienung	Die Geräte dürfen nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde. Die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sind zu befolgen.

Sicherheitsrelevante Hinweise

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet wird.

Symbol	Bedeutung]
Hinweis!	Hinweis! Hinweis deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.	Sicherheitshinweise
Achtung!	Achtung! Achtung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerätes führen können.	
Warnung!	Warnung! Warnung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt - zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen.	
(Ex)	Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes, kann das Gerät im explosionsgeschützten Bereich eingesetzt werden.	Zündschutzart
<u>Ex</u>	 Explosionsgefährdeter Bereich Dieses Symbol kennzeichnet in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung den explosionsgefährdeten Bereich. Geräte, die sich im explosionsgefährdeten Bereich befinden oder Leitungen für solche Geräte müssen eine entsprechende Zündschutzart haben. 	
<u>Ex</u>	 Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich) Dieses Symbol kennzeichnet in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung den nicht explosionsgefährdeten Bereich. — Geräte im nicht explosionsgefährdeten Bereich müssen auch zertifiziert sein, wenn Anschlußleitungen in den explosionsgefährdeten Bereich führen. 	
	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.	Elektrische Symbole
\sim	Wechselstrom Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.	
	Erdanschluß Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers schon über ein Erdungssystem geerdet ist.	
	Schutzleiteranschluß Eine Klemme, die geerdet werden muß, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.	
\bigtriangledown	Äquipotentialanschluß Ein Anschluß, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muß: dies kann z.B. eine Potentialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis	

1 Einleitung

1.1 Einsatzbereich

Die Elektronikeinsätze FEB 20 und FEB 22 werden als Meßumformer in den hydrostatischen Sonden Deltapilot S DB 50, DB 50 L, DB 51, DB 52, DB 53 eingesetzt. Die Geräte der Deltapilot S-Familie dienen der kontinuierlichen Füllstandmessung in allen flüssigen und pastösen Medien. Sie werden in Chemie, Pharma- und Lebensmittelindustrie ebenso eingesetzt wie im Wasser- und Abwasserbereich.

1.2 Funktionsprinzip

Der hydrostatische Druck einer Flüssigkeitssäule erlaubt es, den Füllstand mit einem Druckaufnehmer kontinuierlich zu messen. Der Druckaufnehmer Deltapilot S wandelt den auf die Prozeßmembran einwirkenden Druck in ein elektrisches Signal um. Dieses Signal wird von dem Elektronikeinsatz aufgenommen und direkt als normiertes 4...20 mA-Signal ausgegeben. Bei einem Smart-Elektronikeinsatz ist dem Stromsignal ein digitales Kommunikationssignal überlagert, das den bidirektionalen Datenaustausch zwischen dem Elektronikeinsatz und einem Handbediengerät, den Commutec-Meßumformern FMX 770 und FXN 671 oder der Commubox ermöglicht. Für die Übertragung der digitalen Zusatzinformationen gibt es Datenprotokolle. Der FEB 20 arbeitet mit dem INTENSOR-Protokoll, der FEB 22 mit dem HART-Protokoll.

1.3 Meßeinrichtung

Die komplette Meßstelle besteht im einfachsten Fall aus einem Deltapilot S mit dem Smart-Elektronikeinsatz FEB 20 oder FEB 22.



Abb. 1 Bedienung Deltapilot S

- Bedienung direkt am Einsatzort, optional mit Anzeige- und Bedienmodul FHB 20
- Fernbedienung mit Handbediengerät
- Bedienung über die Auswertegeräte Silometer FMX 770 oder FXN 671 (MUS und Schnittstellenkarte an Rackbus)
- Bedienung über Commubox und PC
- Bedienung über eine SPS

2 Installation

Dieses Kapitel beschreibt den elektrischen Anschluß der Elektronikeinsätze und gibt Ihnen alle Informationen zu mechanischen und technischen Eigenschaften, die Sie für die Inbetriebnahme und den Betrieb brauchen.

2.1 Anschluß

- Deckel abschrauben.
- Anzeige- und Bedienmodul FHB 20 abnehmen.
 (Haben Sie ein Anzeige- und Bedienmodul bestellt, wird es bereits aufgesteckt geliefert. Sie können es mit leichtem Druck nach links abdrehen.)
- Speiseleitung durch Kabeleinführung einführen.
- Kabel gemäß Anschlußbild anklemmen.
- Verwenden Sie handelsübliches abgeschirmtes Zweidrahtkabel!
- Bei Verwendung von nicht abgeschirmten Kabel kann das Kommunikationssignal unter Umständen beeinträchtigt werden.
- Bei Nicht-Ex-Anwendungen erzielen Sie die optimale Abschirmwirkung, wenn die Abschirmung auf beiden Seiten angeschlossen ist.
- Bei Ex-Anwendungen wird die Abschirmung einseitig geerdet, vorzugsweise an der Deltapilot S-Sonde.



Abb. 2 Elektrischer Anschuß

Anzeige- und Bedienmodul FHB 20

- Stecker des Anzeige- und Bedienmoduls einrasten. Bitte beachten Sie Kodierung von Stecker und Buchse.
- Anzeige aufstecken.

Die Anzeige kann in 90°-Schritten gedreht werden.



Abb. 3 Montage der Anzeige FHB 20

Speiseleitung

Abschirmung

DAT-Baustein

In dem DAT-Baustein sind unverlierbar alle meßzellenspezifischen Daten gespeichert. Der DAT-Baustein wird montiert geliefert. Er ist mit dem Deltapilot S-Gehäuse fest verbunden und kann nicht verlorengehen.

- Beim Austausch des DAT-Bausteins Schlaufe lösen und DAT-Baustein vom Elektronikeinsatz abnehmen.
- Neuen DAT auf den Elektronikeinsatz aufstecken und die Schlaufe befestigen.



Abb. 4 Austausch des DAT-Baustein. Mit der Schlaufe wird der DAT unverlierbar befestigt.

Handbediengeräte

Anschlußmöglichkeiten: – direkt am Elektronikeinsatz – an einer beliebigen Stelle in der Signalleitung



Achtung!

Zur fehlerfreien Übertragung des Kommunikationssignals muß ein minimaler Gesamtwiderstand zwischen den Anschlußpunkten und der Hilfsenergie vorhanden sein.



Abb. 5 Anschluß eines Handbediengerätes. Bei Einsatz im Ex-Bereich für Ex-Bereich zugelassenes MUS oder Ex-Trenner verwenden.

Abmessungen



Abb. 6 Abmessungen der Elektronikeinsätze FEB 20, FEB 22

2.2 Technische Daten

Allgemeine Angaben	Hersteller	Endress+Hauser		
	Gerätebezeichnung	Elektronikeinsatz FEB 20 (INTENSOR), FEB 22 (HART)		
Eingangskenngrößen	Мевдгöве	Füllstand über den hydrostatischen Druck einer Flüssigkeitssäule		
	Meßbereiche	0100 mbar -100100 mbar 0400 mbar -400400 mbar 01200 mbar -9001200 mbar 04000 mbar -9004000 mbar		
Ausgangskenngrößen	Ausgangssignal	2-Draht: 420 mA mit überlagertem digitalen Kommunikationssignal		
	Kommunikationswiderstand	250 Ω		
	Bürde mit Komm. ohne Komm.	FEB 20: 680 $\Omega,$ FEB 22: UB=30 V, max. 818 Ω UB=30 V, max. 818 Ω		
	Ausfallsignal	Reaktion des Stromausgangs: wahlweise 3,6 mA, 22 mA oder Hold		
	Turn down	Einstellbereich der Meßspanne 10:1		
	Nullpunktanhebung	90 % vom Meßbereich		
	Integrationszeit	099 s, Werkseinstellung: 0 s		
	Integrierter Überspannungsschutz	Schutzdioden Gasableiter: 230 V Nennableitstoßstrom: 10 kA		
Meßgenauigkeit	Referenzbedingungen	25 ℃		
	Linearität	Kennlinienabweichung 0,2 % vom eingestellten Meßbereich (nach DIN 16086), optional mit 0,1 %		
	Einfluß der Umgebungstemperatur	0,01 % FS/10 K (nach DIN 16086)		
	Hysterese	± 0,1 % FS (nach DIN 16086)		
	Langzeitdrift	0,1 % FS für 6 Monate (nach DIN 16086)		
Einsatzbedingungen (gilt für Deltapilotsonde mit	Meßstofftemperaturbereich	DB 50, DB 50 L: -10+100 °C (135°C, max. 30 min) DB 51, DB 52, DB 53: -10 °C80 °C		
eingebautem Elektronikeinsatz)	Umgebungstemperatur	-20+60 °C; bei abgesetzter Elektronik -20+80 °C		
	Grenzumgebungs- temperaturbereich	–40…+85 °C		
	Lagertemperaturbereich	-40+85 °C		
	Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeit nach EN 50082–2 und Industriestandard NAMUR mit 10 V/m, Störaussendung nach EN 50081–2		
	Schutzart	IP 20		
Konstruktiver Aufbau	Werkstoff	Gehäuse Kunststoff ABS, Elektronik vergossen		
	Abmessungen	siehe 2.1 Abmessungen		
Anzeige- und Bedienoberfläche	Anzeige- und Bedienmodul FHB 20	vierstellige LCD-Anzeige, mit Segmentanzeige des Stroms, Signal zur Fehlermeldung und Kommunikationssignal, optional zur Vor-Ort-Anzeige und Bedienung aufsteckbar		
	Bedienung	über vier Tasten –, +, V, H auf der Anzeige FHB 20		
	Bedienung ohne Anzeige	Abgleich und Grundfunktionen über vier Tasten 0 %: –, + und 100 %: –, + auf dem Elektronikeinsatz		
	Kommunikationsschnittstellen	Handbediengerät: Anschluß direkt am Stromausgang oder beliebig in der Signalleitung, Kommunikationswiderstand 250 Ω		
Hilfsenergie	Versorgungsspannung	11,530 V _{DC}		
J	Welligkeit bei Welligkeit bei Nicht-Smart-Geräten (innerhalb des zulässigen	INTENSOR max. Ripple (gemessen an 500 Ω) 0500 kHz: U _{ss} \leq 30 mV HART max. Ripple (gemessen an 500 Ω) 47 Hz125 Hz: U _{ss} \leq 200 mV max. Rauschen (gemessen an 500 Ω) 500 Hz10 kHz: U _{eff.} \leq 2,2 mV Im Bereich 1 Hz100 kHz max. Störpegel U _{ss} \leq 1 V		

3 Bedienung ohne Anzeige

Dieses Kapitel beschreibt die Bedienung des Deltapilot S am Einsatzort ohne das Anzeige- und Bedienmodul FHB 20 und ohne Kommunikation. Die Bedienung erfolgt nur über vier Tasten auf der Bedienoberfläche des Elektronikeinsatzes. Folgende Eingaben sind möglich:

- Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)
- Leer- und Vollabgleich
- Abgleich bei teilbefülltem Behälter über Strommeßgerät
- Schutz der Eingaben durch Verriegeln

3.1 Bedienelemente



3.2 Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)

Mit einem Reset werden alle Einstellungen am Gerät rückgängig gemacht. Es gelten wieder die Werkseinstellungen.



Ablauf

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 0 %: – und 100 %: –.
- Die grüne LED blinkt zur Bestätigung.

Abb. 7 Bedienelemente ①Klappdeckel mit Erklärung der Tastenfunktionen ②Bedientasten auf dem

- Elektronikeinsatz ③Anschluß für Strommeßgerät
- 4 grüne LED blinkt zur
- Bestätigung der Eingaben

Abb. 8 Tastenkombination für Reset

Vorbereitung

Ergebnis

Matrix

Vorbereitung

Auswirkungen auf die

3.3 Leer- und Vollabgleich

Der direkte Leer- und Vollabgleich ordnet dem von Ihnen gewünschten minimalen und maximalen Füllstand genau 4 mA und 20 mA zu.

- Das Gerät ist montiert.
- Der Behälter kann befüllt werden.



- Dem Abgleichpunkt »Leer« (minimaler Füllstand) wird ein Strom von 4 mA zugeordnet.
- Dem Abgleichpunkt »Voll« (maximaler Füllstand) wird ein Strom von 20 mA zugeordnet.

Die Abgleichpunkte werden in folgende Matrixfelder eingetragen:

- Abgleich »Leer« (V0H1) und Abgleich »Voll« (V0H2)
- Wert für 4 mA (V0H5) und Wert für 20 mA (V0H6).

3.4 Abgleich bei teilbefülltem Behälter mit Strommeßgerät

Der indirekte Abgleich kann bei teilbefülltem Behälter erfolgen, wenn der Füllstand an zwei Punkten möglichst genau bekannt ist.

- Das Gerät ist montiert.
- Ein Strommeßgerät ist angeschlossen.
- Der Behälter ist bis zu einem beliebigen, bekanntem Füllstand gefüllt.
- Für den aktuellen Füllstand ist der zughörige Stromwert errechnet worden.

Stromwert für den aktuellen Füllstand = 4 mA + <u>16 mA · aktueller Füllstand</u>

maximaler Füllstand



Abb. 10 Anschluß des Strommeßgerätes

Ablauf

Ergebnis

Beispiel: Der Behälter ist zu 20 % gefüllt. Der zugehörige Strom ist 7,2 mA.

$$I = 4 \text{ mA} + \frac{16 \text{ mA} \cdot 20\%}{100\%} = 7,2 \text{ mA}$$

Am zweiten Abgleichpunkt ist der Behälter zu 80 % gefüllt.

Der zugehörige Strom beträgt 16,8 mA.

- Füllen Sie den Behälter zu 20 %.
- Stellen Sie an den Tasten 0 %: + bzw. genau den Strom 7,2 mA ein.
 Füllen Sie den Behälter zu 80 %.
- Stellen Sie an den Tasten **100 %: + bzw. –** genau den Strom 16,8 mA ein.

Hinweis!

Erfolgt der Abgleich bei teilbefülltem Behälter, blinkt die grüne LED **nicht** zur Bestätigung Ihrer Eingaben.



Abb. 11 Abgleich bei teilbefülltem Behälter

- Dem Abgleichpunkt »Leer« (minimaler Füllstand) wird ein Strom von 4 mA zugeordnet.
- Dem Abgleichpunkt »Voll« (maximaler Füllstand) wird ein Strom von 20 mA zugeordnet.

Auswirkungen auf die Matrix

Die Abgleichpunkte werden in folgende Matrixfelder eingetragen:

- die Füllstandswerte in Abgleich »Leer« (V0H1) und Abgleich »Voll« (V0H2)
- die Stromwerte in Wert für 4 mA (V0H5) und Wert für 20 mA (V0H6).

3.5 Verriegelung / Entriegelung

Mit der Verriegelung schützen Sie Ihre Meßstelle gegen ungewollte und unbefugte Veränderungen Ihrer Eingaben.

• Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 0 %: + und 100 %: - .

• Die grüne LED blinkt zur Bestätigung.

Abb. 12 Tastenkombination für Verriegelung

Achtung!

Durch die Verriegelung wird sowohl die Bedienung über die Tastatur als auch die gesamte Bedienung über die Matrix gesperrt. Die Aufhebung dieser Sperrung kann nur über die Tastatur erfolgen.

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **0 %: – und 100 %: +**.
- Die grüne LED blinkt zur Bestätigung.

Abb. 13 Tastenkombination für Entriegelung

Verriegelung



Entriegelung



Hinweis

4 Bedienung über Matrix

Der Bedienung über Kommunikation liegt eine 10 x 10 Matrix zugrunde, die nach folgendem Prinzip aufgebaut ist:

- Jeder Reihe ist eine Funktionsgruppe zugeordnet.
- Jedes Feld stellt einen Parameter dar.

Die gleiche Matrix wird benutzt, egal ob die Einstellung über:

- das Anzeige- und Bedienmodul FHB 20
- das Handbediengerät Commulog VU 260 Z (INTENSOR)
- den Meßumformer FMX 770

oder über die Bedienprogramme Fieldmanager 485 oder Commuwin II erfolgt.

Bei der Bedienung des FEB 22 mit dem Universal-HART-Communicator DXR 275 über das HART-Protokoll wird eine von der Matrix abgeleitete Menübedienung benutzt.

4.1 Bedienelemente

Die Bedienung über das FHB 20 ist unabhängig von dem Datenprotokoll INTENSOR oder HART und für die Elektronikeinsätze FEB 20 und 22 absolut gleich.

Hinweis!

Haben Sie Ihr Gerät mit dem Anzeige- und Bedienmodul FHB 20 eingestellt, können sie die Anzeige abnehmen und zur Parametrierung weiterer Geräte nutzen. Alle Eingaben sind unabhängig von der Anzeige gespeichert und gehen nicht verloren.



Hinweis!

Abb. 14 Bedienoberfläche des

Elektronikeinsatzes mit Anzeige und Bedienmodul FHB 20

- ① Kommunikationssignal:
- Kommunikationssignal: leuchtet bei Bedienung über Handbediengerät, FMX, FXN usw.
- ② Signal zur Fehlermeldung
- ③ 4-stellige Anzeige von Meßwerten und Eingabeparametern
- Aktuelle MatrixpositionBalkenanzeige des

4...20 mA-Signals

6)	Bedientasten	

Tasten	Funktion			
Anwahl des Matrix	xfeldes			
V	Anwahl der vertikalen Matrixposition			
Н	Anwahl der horizontalen Matrixposition			
V und H	Durch gleichzeitiges drücken von V und H springt die Anzeige auf V0H0			
Eingabe der Parar	meter			
+ oder –	Aktiviert die gewählte Matrixposition. Die gewählte Ziffernstelle blinkt.			
+	Verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um +1			
-	Verändert den Zahlenwert der blinkenden Ziffernstelle um -1			
+ und –	Setzt den gerade eingegebenen Wert auf den Ursprungswert zurück, wenn er noch nicht bestätigt worden ist.			
Bestätigung der E	ingabe			
V oder H oder V und H	Bestätigung der Eingabe und Verlassen des Matrixfeldes			



4.2 Bedienung über Commulog VU 260 Z

Ein Deltapilot S mit dem Elektronikeinsatz FEB 20 (INTENSOR) kann mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z (ab

- Matrixfeld mit ♠, ♥, ➡, € anwählen.
- Eingabemodus mit E aufrufen.
 Parameter mit ▲, ♥, ➡, €, E
- eingeben.
 Bei einer Störung ruft die Fehlermeldung im Klartext auf.

4.3 Bedienung über Universal-HART-Communicator DXR 275



Ein Deltapilot S mit dem Elektronikeinsatz FEB 22 (HART) kann mit dem HART-Handbediengerät DXR 275 eingestellt werden, siehe mitgelieferte Betriebsanleitung.

Version 1.7) eingestellt werden, siehe

auch Bedienungsanleitung BA 028F.

- Das Menü "Group Select" ruft die Matrix auf.
- Die Zeilen stellen die Menü-Überschriften dar.
- Parameter werden über Untermenüs eingestellt.



4.4 Hinweise zur Bedienung über Handbediengerät

Angaben, die nur die Bedienung über Handbediengerät betreffen, werden durch das Piktogramm mit dem Handbediengerät gekennzeichnet.

Abb. 15 Bedienelemente und Tastenfunktionen des Handbediengerätes Commulog VU 260 Z

Abb. 16

Bedienelemente und

Tastenfunktionen des

Handbediengerätes DXR 275

Grundeinstellungen 5

Dieses Kapitel beschreibt die Einstellungen, die zur Inbetriebnahme eines Deltapilot S mit Elektronikeinsatz FEB 20 oder FEB 22 notwendig sind.

- Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)
- Leer- und Vollabgleich oder Trockenabgleich
- Einstellen des Stromausgangs (4...20 mA)

5.1 Lagekorrektur

Bedingt durch die Einbaulage des Sensors kann es zu geringfügigen Verschiebungen der Druckanzeige im Bereich des Nullpunkts kommen. D.h. bei leerem Behälter zeigt der montierte Sensor nicht Null sondern einen geringen Druck an (±2 mbar). Diese zunächst ungenaue Anzeige können Sie im Matrixfeld V3H7 korrigieren. Der zu korrigierende Wert ist dem Matrixfeld V3H6 (Anzeige des Sensordrucks vor der Lagekorrektur) zu entnehmen.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Abla
1	V3H6		Wert ablesen (z.B. 0,23)	
2	V3H7	z.B. 0,23	Korrektur des angezeigten Druckwertes um 0,23	
3		V oder H	Bestätigung der Eingabe	

Der eingegebene Druckwert wird vom Sensordruck abgezogen – als Hauptmeßwert Ergebnis wird Null angezeigt.

V0H0: Hauptmeßwert V3H6: Anzeige des Sensordrucks vor der Lagekorrektur V0H8: Anzeige des Sensordrucks nach der Lagekorrektur

5.2 Rücksetzen auf Werkseinstellung (Reset)

Bei der ersten Inbetriebnahme sollten mit einem Reset alle Matrixfelder auf die voreingestellten Werte zurückgesetzt werden.

Es gelten wieder die Werkseinstellungen. Alle Werkseinstellungen können Sie der Matrix »Werkseinstellungen« Seite 33 entnehmen. In dieser Matrix können Sie auch Ihre Eingaben notieren.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H5	333	Zurücksetzen der Werte auf die Werkseinstellungen
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe

Ausgeschlossen von diesem Reset sind:

- die Linearisierungskurve
- die gespeicherten Werte der Schleppzeigerfunktion
- die Felder in denen Sie Einheiten ausgewählt haben
- die Tag-Number

Endress+Hauser

Diese Werte können direkt im Matrixfeld gelöscht werden.

uf

Meßwertanzeige

5.3 Leer- und Vollabgleich

Der Leer- und Vollabgleich legt den von Ihnen gewünschten minimalen und maximalen Füllstand fest.

Vorbereitung

- Der Deltapilot S ist montiert.
- Der Behälter kann befüllt werden.



Ablauf

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H0	0	Auswahl Abgleichmode »Füllstand«
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V0H1	z.B. 0	Der Behälter ist leer. Der aktuelle Füllstand (z.B. 0 %) entspricht dem Abgleichpunkt »Leer«
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe
5	V0H2	z.B. 100	Der Behälter ist gefüllt. Der aktuelle Füllstand (z.B. 100 %) entspricht dem Abgleichpunkt »Voll«.
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe

Ergebnis

• Der Meßwert wird im Matrixfeld V0H0 in der Einheit des Abgleichs angezeigt.

• Alle weiteren Eingaben z.B. Stromausgang, Linearisierung usw. müssen in der gleichen Einheit wie der Abgleich erfolgen.



Bei Bedienung über Handbediengerät wird die Einheit des Abgleichs im Display angezeigt, wenn sie zuvor im Matrixfeld VAH2 gewählt wurde. Mit Eingabe einer Nullpunktverschiebung können Sie den Abgleichpunkt »Leer« verschieben. Der Meßwert in VOHO wird um den eingegebenen Wert korrigiert.

Nullpunktverschiebung



Abb. 18 Nullpunktverschiebung Die Messung soll etwas oberhalb des Abgleichs beginnen. Der Nullpunkt wird um +5 % korrigiert. Für den Vollabgleich addieren Sie den Wert der Nullpunktverschiebung bereits beim Abgleich zu dem maximalen Füllstand. Der Meßwert in VOH0 wird um den eingegebenen Wert der Nullpunktverschiebung korrigiert.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H3	5	Der Abgleichpunkt »Leer« in V0H1 wird um +5 %
			verschoben. Für den Vollabgleich addieren Sie den Wert
			der Nullpunktverschiebung bereits beim Abgleich zu dem
			maximalen Füllstand.
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe

Hinweis!

• Die Nullpunktverschiebung erfolgt in der Einheit des Abgleichs.

• Die weiteren Eingaben beziehen sich auf den verschobenen Nullpunkt.



Ermittlung des

Dichtefaktors

5.4 Dichtekorrektur

Soll der Abgleich mit Wasser erfolgen, oder wechselt später das Produkt, korrigieren Sie Ihre Abgleichwerte einfach durch Eingabe eines Dichtefaktors.

 $\mathsf{Dichtefaktor} = \mathsf{aktuellerFaktor} \cdot \frac{\mathsf{neueDichte}}{\mathsf{alteDichte}}$

Beispiel: Ein Behälter wird mit Wasser gefüllt und abgeglichen. Die Dichte von Wasser (alte Dichte) ist 1 g/cm³. Später wird der Behälter als Lagertank genutzt und mit dem zu messenden neuen Medium gefüllt. Die neue Dichte ist 1,2 g/cm³.

In V3H2 steht noch die Werkseinstellung 1 g/cm³, d.h. der aktuelle Faktor ist 1 g/cm³.

Dichtefaktor =
$$1g/cm^3 \cdot \frac{1,2g/cm^3}{1g/cm^3} = 1,2g/cm^3$$

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H2	1,2	Die Abgleichwerte werden auf das neue Produkt angepaßt.
2		V oder H	Bestätigung der Eingaben

Der Meßwert in V0H0 wird durch den Dichtefaktor geteilt und damit an das neue Produkt angepaßt.

Die Eingabe eines Dichtefaktors bezieht sich auf die Füllstandsmessung.

Wollen Sie über eine Linearisierungskurve das Volumen messen, geben Sie zuerst den Dichtefaktor und dann die Linearisierungskurve ein.

Ablauf

5.5 Trockenabgleich

Der Trockenabgleich ist ein theoretischer Abgleich, der auch bei nicht montiertem Deltapilot S oder leerem Behälter durchgeführt werden kann.

Der Abgleichpunkt »Leer«ist immer am Montageort der Sonde. Er muß nicht eingegeben werden. Soll die Messung bei einem anderen Füllstand beginnen, kann eine Nullpunktverschiebung durchgeführt werden.

Vorbereitung

• Die Füllhöhe für den Abgleichpunkt »Voll« ist bekannt.

• Der Dichtefaktor ist bekannt.



Abb. 19 Beispiel: Trockenabgleich mit Nullpunktverschiebung bei Montage am Tankauslauf: Die Messung soll etwa 0,2 m über dem »Leer«-Punkt beginnen. Die Nullpunktverschiebung wird in V3H3 eingeben. Für den Vollabgleich addieren Sie den Wert der Nullpunktverschiebung bereits beim Abgleich zu dem maximalen Füllstand. Der Meßwert in V0H0 wird um den eingegebenen Wert der Nullpunktverschiebung korrigiert.

Zwei Trockenabgleichmode sind wählbar:

– Meßwertanzeige in der gewählten Längeneinheit oder Meßwertanzeige in %

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H0		Auswahl Abgleichmode »Trockenabgleich«:
		z.B.1	Meßwertanzeige in der gewählten Längeneinheit
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V3H1	z.B. 0	Einheit für den Trockenabgleich z.B. m
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe
5	V3H2	z.B. 1,2	Eingabe Dichtefaktor z.B. 1,2 für 1,2 kg/m ³
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe
7	V3H3	0,2	Der Abgleichpunkt »Leer«, der durch den Montageort der
			Sonde festgelegt ist, wird um 0,2 m verschoben.
8		V oder H	Bestätigung der Eingabe
9	V0H2	z.B. 4,2	Eingabe maximaler Füllstand »Voll« z.B. 4,2 m
			Der Wert berücksichtigt die nachfolgende
			Nullpunktverschiebung
10		V oder H	Bestätigung der Eingabe

Wird von der Abgleichsart "Füllstand" (V3H0 -Wert 0) auf "Trockenabgleich H" (V3H0 -Wert 1) oder auf "Trockenabgleich %" (V3H2 - Wert 2) umgeschaltet, dann werden die Matrixfelder "Dichtefaktor" (V3H2) und "Nullpunktverschiebung" (V3H3) zurückgesetzt.

Nullpunktverschiebung

Trockenabgleichs nach

Korrektur des

dem Einbau



Hinweis!

Der Wert der Nullpunktverschiebung und der max. Füllstand werden bei einem Trockenabgleich immer in einer Längeneinheit eingegeben. Nach der Nullpunktverschiebung beziehen sich alle weiteren Eingaben auf den verschobenen Nullpunkt.

Nach einem Trockenabgleich sollte das erste Füllen des Behälters auf jeden Fall unter Aufsicht erfolgen, um eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten sofort zu erkennen. Durch einen nachfolgenden »normalen Abgleich« V3H0: 0, können Sie Ihre Eingaben korrigieren oder genauer machen. Beachten Sie, auch die Korrekturen müssen in der Einheit des Abgleichs erfolgen.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H0	0	Abgleichmode »Füllstand«
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V0H2	z.B. 4,5	Der Behälter wird bis 4,5 m gefüllt.
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe

Ablauf

Endress+Hauser

5.6 Stromausgang einstellen

Der FEB 20 hat einen Stromausgang 4...20 mA, der dem Anzeigenwert in V0H0 beliebig zugeordnet werden kann. Für die Einstellung des Stromausgangs sind folgende Eingaben möglich:

Matrix	Eingabe	Bedeutung oder zusätzliche Informationen				
V0H5	4 mA-Wert in der Einheit des Abgleichs <i>Werkseinstellung: 0</i>	Meßbereichsspreizung (Turndown) Der Beginn und das Ende des 420 mA-Bereichs können beliebig festgelegt und auch Teilbereichen des gesamten				
V0H6	20 mA-Wert in der Einheit des Abgleichs <i>Werkseinstellung: 100</i>	Meßbereichs zugeordnet werden. Invertierter (umgekehrter) Stromausgang Der Stromausgang kann auch invertiert werden. D.h. bei steigendem Meßwert vermindert sich der Signalstrom.				
V0H3	Minimaler Stromwert 4 mA 0: aus (3,820 mA) 1: ein (420 mA) <i>Werkseinstellung: 0</i>	Der minimale Stromwert 4 mA stellt sicher, daß dieser Wert auf keinen Fall unterschritten wird. Die Wahl des Stromausgangs 3,820 mA ist z.B bei unruhiger Anzeige oder Meßbereichsspreizung sinnvoll. In diesem Fall kann der minimale Stromwert geringfügig die 4 mA-Schwelle unterschreiten, ohne daß ein Fehler vorliegt.				
V0H4	Integrationszeit (099 s) <i>Werkseinstellung: 0</i>	Die Integrationszeit beeinflußt die Geschwindigkeit, mit der der Stromausgang und die Anzeigen V0H0; V0H8; V0H9 auf Änderungen des Füllstands reagiert. Durch Erhöhung der Integrationszeit kann z.B. der Einfluß unruhiger Flüssigkeits- oberflächen auf die Meßwertanzeige (V0H0, V0H8, V0H9) und die Schleppzeigerfunktionen gedämpft werden.				
V0H7	Ausgang bei Störung 0: Min. = 3,6 mA 1: Max. = 22 mA 2: hold (letzter gültiger Stromwert wird gehalten) <i>Werkseinstellung: 1</i>	Zur Signalisierung einer Störung nimmt der Stromausgang den von Ihnen gewählten Wert ein.				

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Ablauf
1	V0H5	z.B. 0	Eingabe des Füllstands für 4 mA (z.B. 0 %)	
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
3	V0H6	z.B. 100	Eingabe des Füllstands für 20 mA (z.B. 100 %)	
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
5	V0H4	z.B 30	Die Integrationszeit soll 30 s betragen, z.B. bei stark unruhiger Flüssigkeitsoberfläche.	
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
7	V0H7	1	Bei einer Störung geht der Stromausgang auf 22 mA.	
8		V oder H	Bestätigung der Eingabe	

- Dem Abgleichpunkt »Leer« (minimaler Füllstand) wird ein Strom von 4 mA zugeordnet.
- Dem Abgleichpunkt »Voll« (maximaler Füllstand) wird ein Strom von 20 mA zugeordnet.
- Wollen Sie über die Grundeinstellungen hinaus eine Linearisierungskurve eingeben, sollte die Eingabe erfolgen bevor der Stromausgang eingestellt wird.



Abb. 20 Einstellen des Stromausgangs Meßbereichsspreizung: Die 4 und 20 mA können auch Teilbereichen des Meßbereiches zugeordnet werden. Ergebnis

6 Weitere Einstellungen

Dieses Kapitel beschreibt Funktionen der Elektronikeinsätze FEB 20 und FEB 22, die über die Grundfunktionalität hinaus möglich sind.

- Linearisierung
- Druck- und Differenzdruckmessung
- Verriegelung

6.1 Linearisierung

In Tanks und Behältern, in denen das Volumen nicht direkt proportional zum Füllstand ist, wird durch Linearisierung aus der Füllstandmessung eine Volumenmessung.

Eingabe V2H0	Linearisierungsmode	Bedeutung
0	linear (Werkseinstellung)	Der Behälter ist linear, z.B. zylindrisch stehender Tank. Wurde der Abgleich in einer Volumeneinheit durchgeführt, kann der Meßwert ohne weitere Eingaben in der Volumeneinheit abgelesen werden.
2	manuelle Eingabe	Für eine Linearisierungskurve werden max. 11 Wertepaare aus einem Füllstand und dem jeweils entsprechenden Volumen eingegeben.
3	halbautomatische Eingabe einer Linearisierungskurve	Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve wird der Tank schrittweise gefüllt oder entleert. Die Füllhöhe erfasst der Deltapilot S automatisch über den hydrostatischen Druck, das zugehörige Volumen wird eingegeben.
Außerden	n bietet V2H0 die Funktior	nen:
1	Tabelle aktivieren	Eine eingegebene Linearisierungstabelle tritt erst in Kraft, wenn sie zusätzlich aktiviert wird.
4	Tabelle löschen	Vor Eingabe einer Linearisierungstabelle muß immer eine eventuell vorhandene Tabelle gelöscht werden. Dabei springt der Linearisierungsmode automatisch auf linear.

1. Manuelle Eingabe einer Linearisierungskurve

Vorbereitung

- Die Wertepaare für die Punkte der Linearisierungskurve sind bekannt.
- Die Linearisierungskurve muß monoton steigend sein.
- Die Füllhöhe für den ersten und den letzten Punkt der Linearisierungskurve müssen dem Leer- und Vollabgleich entsprechen.
- Die Linearisierung erfolgt in der Einheit des Grundabgleichs.



Abb. 21 Eingabe einer Linearisierungs-

kurve für einen stehenden Tank mit konischem Auslauf. Bitte beachten Sie!

- Es d
 ürfen maximal 11 Punkte eingegeben werden.
- Der erste Punkte sollte sich in Höhe der Sonde befinden.
 Er entspricht dem Leerabgleich.
- Der letzte Punkt sollte sich in Höhe des maximalen Füllstands befinden.

Er entspricht dem Vollabgleich.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung	Ablauf
1	V2H0	4	Vorhandene Linearisierungskurve wird gelöscht.	
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
3	V2H0	2	Linearisierungsmode »manuell« gewählt	
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
5	V2H1	1	Erstes Wertepaar der Linearisierungskurve	
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
7	V2H2	z.B. 0	Füllstand für Punkt 1 (z.B. 0 m = Leerabgleich)	
8		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
9	V2H3	z.B. 0,6	Volumen für Punkt 1 der Linearisierungskurve z.B. 0,6 m ³	
10		V oder H	Bestätigung der Eingabe	
11	V2H1	2	Zweites Wertepaar der Linearisierungskurve	
12	V2H2			
	nach Einga	be aller Wei	tepaare	
44	V2H0	1	Tabelle aktivieren	
	Stromausga	ang einstelle	n siehe 5.6 »Stromausgang einstellen«	

- In V0H0 wird das Volumen ausgegeben.
- In V0H9 kann die Füllhöhe abgelesen werden.

Bei Bedienung über Handbediengerät wird die Einheit der Linearisierung im Display angezeigt, wenn sie zuvor im Matrixfeld VAH3 gewählt wurde.

Hinweis!

• Wird eine manuelle Linearisierung vorgenommen und ist in V3H0 "Füllstand" (Wert 0) eingestellt, so werden die Eingabewerte in m übernommen. Wird danach V3H0 in "Trockenabgleich H" (Wert 1) umgeschaltet, und wird in V3H1 die Einheit geändert, so wird der eingegebene Wert in die neue Einheit umgerechnet. Will man die Linearisierung gleich in z.B. cm vornehmen, so muß man zuvor in V3H1

die Einheit definieren. Das Feld V3H1 ist jedoch nur im Modus "Trockenabgleich H" V3H0 (Wert 1) geöffnet.

• Beim "Trockenabgleich H" V3H0 (Wert 1) oder bei der manuellen Liniearisierung V2H0 (Wert 2) beziehen sich die Werte von V0H2 bzw. V2H2 auf die gewählte Einheit von V3H1. Ist bei der manuellen Linearisierung in V3H0 der Wert 0 "Füllstand" gesetzt, wird in V2H2 und V0H0 der Wert in % angezeigt.

Warnungen:

Während der Eingabe der Behälterkennlinie leuchtet das Symbol zur Fehlermeldung im Display und der Stromausgang zeigt eine Störung an.

• E 605: Die Manuelle Linearisierungskurve ist unvollständig.

Wird die Behälterkennlinie aktiviert, verschwindet diese Fehlermeldung.

Nach der Eingabe wird die Linearisierungskurve auf ihre Plausibilität überprüft. Folgende Warnungen können auftreten:

- **W 602:** Die Linearisierungskurve ist nicht monoton steigend. In V2H1 erscheint automatisch die Nummer des letzten gültigen Wertepaares. Ab dieser Nummer müssen alle Wertepaare neu eingegeben werden.
- **W 604:** Die Linearisierungskurve besteht aus weniger als zwei Wertepaaren. Ergänzen Sie Ihre Eingaben um weitere Wertepaare.

Ergebnis





2. Beispiel:

Linearisierungskurve für einen zylindrisch liegenden Tank

Anhand des vorgegebenen Beispiels ist es möglich, eine Linearisierungskurve für jeden zylindrisch liegenden Tank zu berechnen.

Ablauf

- Bei leerem Tank ist der Füllstand 0 %, bei vollkommen gefülltem Tank 100 %.
- Der Füllstand wird in 10 %-Schritten eingegeben.
- Das Volumen für den vollkommen gefüllten Behälter ist 100 %. Den 10 %-Schritten des Füllstands sind Prozentangaben für die Volumen zugeordnet.
 - Rechnen Sie ausgehend vom vollkommen gefüllten Behälter zu jedem 10 %-Schritt des Füllstands das entsprechende Volumen aus.

Gesamtvolumen·Volumen(%)

Volumen bei x %	Füllstand =	100	X		
	100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 %	BA1	52y26	<i>Abb. 22</i> Eingabe ein kurve für eir den Tank. D und der leta ziehen sich Tankdecke.	er Linearisierungs- nen zylindrisch liegen- er erste Punkt (0 %) zte Punkt (100 %) be- auf Tankboden und
Zeilen-Nr.	Füllstand V2H2		Volum	en V2H3	
V2H1	%	Kundenwert	%		Kundenwert
1	0		0		
2	10		5,20		
3	20		14,24		
4	30		25,23		
5	40		37,35		
6	50		50,00		
7	60		62,65		
8	70		74,77		
9	80		85,76		
10	90		94,79		

Endress+Hauser

3. Halbautomatische Eingabe einer Linearisierungskurve

Der Behälter kann z.B. beim Abgleich gefüllt und bei der Linearisierung schrittweise entleert werden. Der Füllstand wird über den hydrostatischen Druck automatisch erfasst. Das zugehörige Volumen wird eingegeben.



Abb. 23 Halbautomatische Eingabe einer Linearisierungskurve

Ablauf

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V2H0	4	Vorhandene Linearisierungskurve wird gelöscht.
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V2H0	3	Linearisierungsmode »halbautomatisch« gewählt
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe
5	V2H1	6	Erstes Wertepaar der Linearisierungskurve angewählt
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe
7	V2H2		Der Füllstand für Punkt 6 wird über den hydrostatischen
			Druck automatisch erfasst. (z.B. 8 m = Vollabgleich)
8	V2H3	32	Das Volumen für Punkt 6 wird eingegeben.
			Es beträgt z.B. 32 m ³ .
9		V oder H	Bestätigung der Eingabe
10	V2H1	5	Zweites Wertepaar der Linearisierungskurve
		V oder H	Bestätigung der Eingabe
11	V2H2		
	nach Einga	abe aller Wei	rtepaare z.B. 61
38	V2H0	1	Tabelle aktivieren
	Stromausg	ang einstelle	en siehe »5.6 Stromausgang einstellen«

• In V0H0 wird das Volumen angezeigt.

• In V0H9 wird die Füllhöhe vor der Linearisierung angezeigt.

Hinweis!

Bei Bedienung mit dem HART-Handheld kann im Menü »Linearisierung – Eingabe Füllstand« (Matrixfeld V2H2) der aktuelle Füllstand nicht abgelesen werden. Es erscheint »Parameter nicht gültig«.

Trotz dieser Fehlermeldung ist die Linearisierung korrekt. Zur Kontrolle kann der Füllstand im Menü »Grundabgleich – Füllstand« (Matrixfeld V0H9) abgefragt werden.

Ergebnis



Hinweis

6.2 Druck- und Differenzdruckmessung

Im Abgleichmode Druck wird in V0H0 der auf den Deltapilot S einwirkende Druck angezeigt. Mit zwei Deltapilot S können Sie in drucküberlagerten Tanks, an Filtern u.ä. den Differenzdruck messen.

Hinweis!

Der Abgleich im Abgleichmode »Druck« erfolgt ohne Referenzdruck. Die Abgleichpunkte »Leer« (4 mA) und »Voll« (20 mA) werden eingegeben.

Druckmessung

Vorbereitung

• In V3H4 stehen folgende Druckeinheiten zur Wahl:

0: mbar	4: psi	8: MPa	12: g / cm ²
1: bar	5: ft H ₂ O	9: hPa	13: kg / cm ²
2: m H ₂ O	6: in H ₂ O	10: mm Hg	14: lb / ft ²
3: mm H ₂ O	7: Pa	11: in Hg	15: kgf / cm ²

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H0	3	Auswahl Abgleichmode »Druck«
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V3H4	z.B. 2	Auswahl einer Druckeinheit z.B. m H ₂ O
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe
5	V0H5	z.B. 0	Eingabe minimaler Druck für 4 mA
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe
7	V0H6	z.B. 20	Eingabe maximaler Druck für 20 mA
8		V oder H	Bestätigung der Eingabe

Ergebnis

Vorbereitung

Ablauf



• In V0H0 wird der Druck angezeigt.

Hinweis!

Wenn Sie nach dem Abgleich die Druckeinheit in V3H4 wechseln, rechnet der Elektronikeinsatz alle Werte auf die neue Einheit um. Ein erneuter Abgleich ist nicht nötig.

Differenzdruckmessung

- Es müssen zwei Deltapilot S montiert werden
 - Sonde ① mißt den Gesamtdruck (hydrostatischer Druck und Kopfdruck).
 Sonde ② nimmt nur den Kopfdruck auf.
- Das Verhältnis hydrostatischer Druck zu Kopfdruck sollte maximal 1:6 betragen.



Abb. 24 Differenzdruckmessung in einem drucküberlagerten Tank

Achtung!

- Die Meßmembran von Sonde 2 darf nicht überspült werden.
- Das erzeugt einen zusätzlichen hydrostatischen Druck, der die Messung verfälscht.

Druck zu Kopfdruck soll

Ablauf

1. Abgleich Sonde ① (hydrostatischer Druck und Kopfdruck)

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V3H0	3	Auswahl Abgleichmode »Druck«
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V3H4	z.B. 0	Auswahl einer Druckeinheit z.B. mbar
4		V oder H	Bestätigung der Eingabe
5	V0H5	z.B. 0	Eingabe minimaler Druck (z.B. 0 mbar) für 4 mA
6		V oder H	Bestätigung der Eingabe
7	V0H6	z.B. 1500	Eingabe maximaler Druck (z.B. 1500 mbar) für 20 mA
			1000 mbar beträgt der maximale Kopfdruck
			500 mbar hydrostatischer Druck bei ca. 5 m Wassersäule
8		V oder H	Bestätigung der Eingabe

2. Abgleich Sonde 2 (Kopfdruck)

Eingabe

z.B. 0

z.B. 0

3

Achtung!

Schritt Matrix

V3H0

V3H4

V0H5

V0H6

1

2

3

4

5

6

7

Der Stromausgang beider Deltapilot S muß dem gleichen Druckbereich zugeordnet werden.

Das heißt, auch wenn der maximale Kopfdruck 1000 mbar beträgt, wird analog zu Sonde ① dem 20 mA-Wert 1500 mbar zugeordnet.

Bedeutung

V oder H Bestätigung der Eingabe

V oder H Bestätigung der Eingabe

V oder H Bestätigung der Eingabe

l	V oder H Bestatigung der Eingabe	
•	An dem Prozeßleitsystem wird die Differenz zwischen Gesamtdruck und Kopfdruck	

Auswahl Abgleichmodus Druck

Auswahl einer Druckeinheit z.B. mbar

z.B. 1500 Eingabe maximaler Druck z.B. 1500 mbar für 20 mA

Eingabe minimaler Druck z.B. 0 mbar für 4 mA

errechnet, und der daraus resultierende Füllstand ausgegeben.

• Direkt an den Deltapilot S kann in V0H0 der jeweils gemessene Druck abgelesen werden (Deltapilot 1): hydrostatischer Druck und Kopfdruck; Deltapilot 2): Kopfdruck).

Elektronikeinsatz FEB 20 (INTENSOR) / FEB 22 (HART)

Achtung!

Ergebnis

27

Kapitel 6 Weitere Einstellungen

6.3 Verriegelung / Entriegelung

Nach Eingabe aller Parameter kann die Matrix verriegelt werden:

- über die Tastatur auf dem Anzeige- und Bedienmodul FHB 20 oder
- über die Matrix durch Eingabe einer dreistelligen Codezahl \neq 333

(333 ist die Codezahl zur Entriegelung Ihrer Meßstelle)

Damit schützen Sie Ihre Meßstelle gegen ungewollte und unbefugte Veränderung Ihrer Eingaben.

1. Verriegelung über die Tastatur



2. Ver- und Entriegelung über die Matrix

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H9	z. B. 332	Alle Matrixfelder außer V9H9 sind gesperrt.
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
			Die Eingaben können gelesen, aber nicht verändert werden.
	In V9H9 e	erscheint 9999)

Entriegelung

Verriegelung

Abb. 25

Verriegelung über die Tastatur

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H9	333	Verriegelung aufheben
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
			Die Sperrung der Matrixfelder ist aufgehoben.
	In V9H9 ers	scheint 333	

Hinweis!



Wurde der FEB 20 ohne Anzeige über die Tastenkombination **0 %: + und 100 %: –** verriegelt, ist die gesamte Matrixbedienung, auch das Feld V9H9 gesperrt. Diese Sperrung kann nur ohne Anzeige über die Tastenkombination **0 %: – und 100 %: +**; oder mit Anzeige über **– und H** aufgehoben werden. (Siehe auch 3.5 Verriegelung ohne Anzeige.)

7 Informationen zur Meßstelle

Matrixfeld	Anzeige oder Eingabe	
V0H0	Hauptmeßwert (Einheit wählbar: wenn V2H0=1 in VAH3, wenn V2H0=0 und V3H0=0 in VAH2, wenn V2H0=0 und V3H0=1 in V3H1)	Meßwerte
V0H8	Sensordruck nach Lagekorrektur (Einheit in V3H4 wählbar)	
V3H6	Sensordruck vor Lagekorrektur (Einheit in V3H4 wählbar)	
V0H9	Füllhöhe vor der Linearisierung (Einheit wählbar: wenn V3H0=0 in VAH2, wenn V3H0=1 in V3H1)	
V9H8	Ausgangsstrom (mA)	
V7H0	Untere Meßgrenze des Sensors (Einheit in V3H4 wählbar)	Sensordaten
V7H1	Obere Meßgrenze des Sensors (Einheit in V3H4 wählbar)	
V7H3	Aktuelle Sensortemperatur (Einheit in V3H5 wählbar)	
V9H3	Geräte- und Softwarenummer	Angaben zur Meßstelle
V9H0	Aktueller Diagnosecode	Störungsverhalten
V9H1	Letzter Diagnosecode	

Folgende Informationen zur Meßstelle können Sie abfragen:

Die Schleppzeigerfunktion erlaubt, für Druck und Temperatur rückwirkend den jeweils größten gemessenen Wert abzufragen.

Matrixfeld	Anzeige
V7H2	Maximaler Druck (Einheit in V3H4 wählbar)
V7H4	Maximale Temperatur (Einheit in V3H5 wählbar)

Hinweis!

Die Einheiten von Druck und Temperatur werden in den Matrixfeldern V3H4 und V3H5 gewählt. Bitte beachten Sie, eine Änderung der Druckeinheit im Matrixfeld V3H4 wirkt auf alle Eingaben zum Druck zurück.

Die Werte der Schleppzeigerfunktion werden bei einem Reset nicht zurückgesetzt. Sie können aber im Matrixfeld V7H2 und V7H4 auf den aktuellen Wert zurückgesetzt werden.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V7H2	V oder H	Setzt maximalen Druck auf den aktuellen Wert zurück

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V7H4	V oder H	Setzt maximale Temperatur auf den aktuellen Wert zurück

Die Matrixzeile »VA Kommunikation« kann nur über Kommunikation (Handbediengerät, FMX 770, FXN 671 usw.) abgefragt und parametriert werden.

VAH0	Bezeichnung der Meßstelle. Hier können Sie mit max. 8 Zeichen (ASCII) Ihre Meßstelle benennen.
VAH2	Auswahl Einheit vor der Linearisierung
VAH3	Auswahl Einheit nach der Linearisierung
VAH5	Seriennummer des Gerätes
VAH6	Sensordruck bei Leerabgleich (Einheit in V3H4 wählbar)
VAH7	Dichtefaktor bei Leerabgleich
VAH8	Sensordruck bei Vollabgleich (Einheit in V3H4 wählbar)
VAH9	Dichtefaktor bei Vollabgleich



Schleppzeigerfunktion

Spezielle Abfragen mit einem Handbediengerät, FMX 770, FXN 671 usw.

7.1 Diagnose und Störungsbeseitigung

Störung

Erkennt der FEB 20 oder FEB 22 eine Störung: Ieuchtet das Signal zur Fehlermeldung auf dem Display.

- nimmt der Stromausgang den gewählten Wert zur Störungsmeldung ein
 - (Min: 3,6 mA, Max: 22 mA oder Hold der letzte gültige Meßwert wird gehalten).
- in V9H0 kann der aktuelle, in V9H1 der letzte Fehlercode abgelesen werden.

Warnung

- Erkennt der FEB 20 oder FEB 22 eine Warnung:
- Blinkt das Signal zur Fehlermeldung auf dem Display, der Elektronikeinsatz mißt weiter.
- In V9H0 kann der aktuelle, in V9H1 der letzte Fehlercode abgelesen werden.

Fehlercodes

- Der aktuelle Fehler wird in V9H0 angezeigt.
- Der letzte Fehler wird in V9H1 angezeigt.

Code	Тур	Ursache und Beseitigung
E 101 E 114 E 117 E 121	Störung	Elektronischer Gerätefehler – Beseitigung durch Endress+Hauser Service.
E 106	Störung	UP-Download aktiv – Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
E 110	Störung	Meßumformerdaten nicht gespeichert – Reset durchführen.
E 112	Störung	Verbindung zum DAT-Datenbaustein fehlerhaft – Überprüfen Sie, ob der DAT-Datenbaustein richtig angeschlossen ist.
E 116	Störung	Download Fehler – Starten Sie einen neuen Download mit korrigierten Daten oder führen Sie ein Reset durch. (Beachten Sie die Hinweise zu Reset Seite 17)
E 122	Störung	Steuersignalleitung unterbrochen – Überprüfen Sie den Sensoranschluß. Bleibt der Fehler länger bestehen, Beseitigung durch Endress+Hauser Service.
E 125	Störung	Signalüber- oder unterlauf – Überprüfen Sie den Sensoranschluß. Bleibt der Fehler länger bestehen, Beseitigung durch Endress+Hauser Service.
E 605	Störung	Manuelle Linearisierungskurve unvollständig (erscheint während der Eingabe der Tabelle) – Aktivieren Sie nach Eingabe aller Punkte die Linearisierungskurve.
E 610	Störung	Abgleichfehler, gleicher Druckwert für V0H1 und V0H2 – Überprüfen Sie den Abgleich.
W 102	Warnung	Fehler bei der Schleppzeigeranzeige – Reset durchführen (Beachten Sie die Hinweise zu Reset Seite 17)
W103	Warnung	Initialisierung läuft, Dauer ca. 6 s – Bleibt Fehler länger bestehen, kann Initialisierung nicht gestartet werden.
W 602	Warnung	Nicht monoton steigende Behälterkennlinie – Überprüfen Sie die Plausibilität Ihrer manuellen Kennlinie. Steigt das Volumen mit der Füllhöhe an?
W 604	Warnung	Behälterkennlinie besteht aus weniger als 2 Stützpunkten. – Überprüfen Sie Ihre manuelle Kennlinie.
W 613	Warnung	Gerät im Simulationsbetrieb – Schalten Sie nach Ablauf des Simulationsbetriebs wieder in den gewünschten Abgleichmodus.
W 620	Warnung	Stromausgang befindet sich außerhalb des eingestellten Bereiches (3,820 mA oder 420 mA) – Überprüfen Sie den Abgleich und die Einstellungen des Stromausgangs.

7.2 Simulation

Die Simulation bietet Ihnen die Möglichkeit Funktionen des Elektronikeinsatz zu simulieren und zu überprüfen.

Folgende Möglichkeiten bestehen:

- Simulation Strom
- Simulation Druck
- Simulation Füllstand
- Simulation Volumen (nur nach Linearisierung)
- Haben Sie einen Simulationsmodus aktiviert, blinkt das Signal zur Fehlermeldung in der Anzeige und in V9H0 wird die Warnung W 613 angezeigt. Dieser Zustand bleibt für die Dauer der Simulation bestehen.
- Kehren Sie nach Abschluß der Simulation wieder in den normalen Meßbetrieb zurück. Simulation aus: V9H6: 0

1 VOH6 1 Simulation Strome dowablt	
N VERIO I SUITUIALION SUOTI VERVALIIL	
2 V oder H Bestätigung der Eingabe	
3 V9H7 z.B. 14 Gewünschter Stromwert z.B. 14 mA wird eingege	ben

Der Stromwert wird in V9H8 ausgegeben und erscheint am Stromausgang.

ſ	Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
	1	V9H6	2	»Simulation Druck« gewählt
	2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
	3	V3H4	z.B. 0	Druckeinheit wählen z.B. mbar
	4		V oder H	Bestätigung der Eingabe
	5	V9H7	z B 200	Gewünschten Druckwert eingeben z B. 200 mbar

Bei Simulation Druck wird immer der lagekorrigierte Druck (V0H8) simuliert. Der Stromwert wird in V9H8 ausgegeben und erscheint am Stromausgang. In V0H0 wird das Volumen (nach Linearisierung) oder der Füllstand (ohne Linearisierung) angezeigt. In V0H9 erscheint der Füllstand.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H6	3	»Simulation Füllstand« gewählt
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V9H7	z.B. 5	Gewünschten Füllstand in der Einheit des
			Abgleichs eingegeben z.B. 5 m

Der Stromwert wird in V9H8 ausgegeben und erscheint am Stromausgang. In V0H0 wird der Füllstand angezeigt.

Schritt	Matrix	Eingabe	Bedeutung
1	V9H6	4	»Simulation Volumen« gewählt
2		V oder H	Bestätigung der Eingabe
3	V9H7	z.B. 17	Gewünschtes Volumen in der Einheit der Linearisierung
			eingegeben z.B. 17 m ³

Der Stromwert wird in V9H8 ausgegeben und erscheint am Stromausgang. In V0H0 wird das Volumen angezeigt. Wurde keine Linearisierungskurve eingegeben, entspricht das Volumen dem Füllstand.

Achtung!

Bei Netzausfall kehrt das Gerät automatisch in den normalen Betrieb zurück.





Simulation Strom

Simulation Druck

Simulation Volumen

Simulation Füllstand

7.3 Reparatur

Falls Sie den Elektronikeinsatz FEB 20 oder den ganzen Deltapilot S zur Reparatur an Endress+Hauser einschicken müssen, legen Sie bitte einen Zettel mit folgenden Informationen bei:

- Eine exakte Beschreibung der Anwendung.
- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Produkts.
- Eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

Bevor Sie eine Sonde zur Reparatur einschicken, ergreifen Sie bitte folgende Maßnahmen:

- Entfernen Sie alle anhaftenden Füllgutreste. Das ist besonders wichtig, wenn das Füllgut gesundheitsgefährdend ist,
 - z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv usw.
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdendes Füllgut vollständig zu entfernen, weil es z.B. in Ritzen eingedrungen oder durch Kunststoff diffundiert sein kann.

7.4 Austausch des Elektronikeinsatzes

Soll der Elektronikeinsatz ausgetauscht werden, können mit dem DAT-Baustein alle meßzellenspezifischen Daten auf den neuen Elektronikeinsatz übertragen werden. Der Austausch des Elektronikeinsatzes und der Elektrische Anschluß sind im Kapitel 2.1 »Anschluß« Seite 9 beschrieben. Nach dem Austausch müssen der Abgleich und die Einstellungen wiederholt werden.



Achtung!

Überprüfen Sie nach dem Austausch des Elektronikeinsatzes den sicheren Sitz des Erdungskabels:

- an der inneren Erdungsklemme des Gehäuses
- an der Anschlußklemme 4

Überprüfen Sie auch den Widerstand zwischen der Anschlußklemme 4 und der äußeren Erdungsklemme. Er muß immer kleiner oder gleich 0,1 Ω sein.



7.5 Austausch der Meßzelle



Bei Austausch der Meßzelle bleiben alle Abgleichwerte erhalten. Sie werden intern mit den neuen Zellendaten umgerechnet.

Mit der Meßzelle wird auch ein neuer DAT-Baustein ausgeliefert.

Montage und Anschluß des DAT-Bausteins sind im Kapitel 2.1 »Anschluß« Seite 10 beschrieben. Bei Verlust kann der DAT-Baustein einzeln bei Endress+Hauser nachbestellt werden. Geben Sie dazu die Nummer an, die im Deltapilot S-Gehäuse und auf der Meßzelle angegeben ist.

Matrix INTENSOR

	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
V0 Grund- abgleich	Meßwert	Abgleich »Leer«	Abgleich »Voll«	Strom min.4 mA aus: 0 ein: 1	Integra- tionszeit 099 s	Wert für 4 mA	Wert für 20 mA	Ausgang bei Störung min: 0 max: 1 hold: 2	Sensor- druck nach Lage- korrektur	Füllstand vor Linea- risierung
V1										
V2 Lineari- sierung	Linearis. linear: 0 Tabelle aktiv: 1 manuelle Eingabe:2 halbaut.:3 löschen: 4	Zeilen- nummer (111)	Eingabe Füllstand	Eingabe Volumen						
V3 Erweit. Abgleich	Abgleich- mode Füllst.%: 0 Trocken- abgl.H: 1 Trocken- abgl.%: 2 Druck: 3	Einheit Trocken- abgleich m: 0 cm: 1 ft: 2 inch: 3	Dichte- faktor	Nullpunkt- verschie- bung	Druck- einheit mbar: 0 bar: 1 m H ₂ O: 2	Tempe- ratur- einheit °C: 0 °F: 1	Sensor- druck vor Lage- korrektur	Lage- korrektur		
V4 V6										
V7 Sensor- daten	Untere Meßgrenze	Obere Meßgrenze	Maximaler Druck	Tempe- ratur	Max. Tempe- ratur					
V8										
V9 Service + Simulation	Aktueller Diagnose- code	Letzter Diagnose- code		Geräte- u. Software- Nr.		Reset »333«	Simulation aus: 0 Strom: 1 Druck: 2 Füllst.: 3 Vol.: 4	Simu- lations- wert	Anzeige Strom	Verriege- lung: ≠ 333 Entriege- lung: »333«
VA Kommu- nikation	Tag-Nr.		Einheit vor Linear.	Einheit nach Linear.		Serien-Nr.	Druck bei Leer- abgleich	Dichte- faktor bei Leerabgl.	Druck bei Voll- abgleich	Dichte- faktor bei Vollabgl.

Anzeigefeld

Diese Matrix bietet einen Überblick über die Werkseinstellungen. Hier können Sie auch Ihre Werte eintragen.

	H0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
V0		0.000	100.0	0	0	0.000	100.0	1		
V1										
V2	0	1	0.000	0.000						
V3	0	0	1.000	0.000	0	0		0		
V4										
V7										
V8						•				
V9				7820		0	0	0.000		333
VA			0	0						

Anzeigefeld

Matrix HART



Übersetzung HART/INTENSOR

Die folgenden markierten Parameter sind nur in Abhängigkeit vom Abgleichmode vorhanden

*1 nur bei Füllstand

*2 nur bei Füllstand/Trockenabgleich

*3 nur bei Trockenabgleich*4 nur bei Simulation

Fehlt ein Parameter rücken alle weite-

ren Parameter in der Reihe automatisch auf.

Matrix	HART-Menü	Matrix	HART-Menü	Matrix	HART-Menü
	1 Grundabgleich		3 Erweit. Abgleich		5 Service/Simulation
V0H0	1 Meßwert	V3H0	1 Abgleichmode	V9H0	1 Aktueller Diagncode
V0H1 *1	2 Abgleich »Leer«	V3H1 *3	2 Einheit Trockenabgl.	V9H1	2 Letzter Diagncode
V0H2 *2	3 Abgleich » Voll«	V3H2	3 Dichtefaktor	V9H3	3 Geräte- und Softwarenr.
V0H3	4 Strom min. 4 mA	V3H3	4 Nullpunktverschiebung	V9H5	4 Reset
V0H4	5 Integrationszeit	V3H4	5 Druckeinheit	V9H6	5 Simulation
V0H5	6Wert für 4 mA	V3H5	6 Temperatureinheit	V9H7 *4	6 Simulationswert
V0H6	7 Wert für 20 mA	V3H6	7 Anzeige Sensordruck vor Lagekorrektur	V9H8	7 Anzeige Strom
V0H7	8 Ausgang bei Störung	V3H7	8 Lagekorrektur	V9H9	8 Ver-/Entriegelung
V0H8	9 Anzeige Sensordruck nach Lagekorrektur		4 Sensordaten		6 Kommunikation
V0H9 *2	10 Füllstand	V7H0	1 Untere Meßgrenze	VAHO	1 Tag-Nr.
	2 Linearisierung	V7H1	2 Obere Meßgrenze	VAH2	2Einheit vor Linear.
V2H0 *2	1 Linearisierungsart	V7H2	3 Maximaler Druck	VAH3	3 Einheit nach Linear.
V2H1 *2	2 Zeilennummer	V7H3	4 Temperatur	VAH5	4 Serien-Nr.
V2H2 *2	3 Eingabe Füllstand	V7H4	5 Max. Temperatur	VAH6	5 Druck bei Leerabgl.
V2H3 *2	4 Eingabe Volumen			VAH7	6 Dichtef. bei Leerabgl.
				VAH8	7 Druck bei Vollabgl.
				VAH9	8 Dichtef, bei Vollabal.

 ∇

Index

Ľ	7

A						
Abgleich						13
Abmessungen						10
Abschirmung						9
Anzeige- und Bedienmodul FHB 20						9
Austausch der Meßzelle	·	·		·	•	32
Austausch des Elektronikeinsatzes						32
В						
Bedienelemente					12,	15
Bedienung						6
Bedienung über Commulog VU 260 Z						16
Bedienung über Matrix					15.	16
Bedienung über Universal-HART-Comr	nur	nic	atc	or	,	
DXR 275						16
Bestimmungsgemäße Verwendung .						6
D						
DAT-Baustein						10

DAI-Daustein	•	·	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	10
Diagnose																30
Dichtefaktor .																19
Dichtekorrektur	-															19
Differenzdruck	me	ss	un	ıg												26
Druckmessung																26

Е

Einsatzbereich							8
Elektrischer Anschuß							9
Entriegelung						14,	28
Ex-Bereich							6

F

Fehlercodes .								30
FHB 20								9
Funktionsprinzip			•					8

н

Handbediengerät						10, 16, 29
Handbediengerät						10, 16, 29

Ι

Inbetriebnahme										6
Informationen zur	Me	ßste	elle				29,	30,	31,	32
Installation								9,	10,	11

L

Lagekorrektur										17
Leerabgleich									13,	18
Linearisierung			•			•		•		22

Μ

Matrix HART .								34
Matrix INTENSOF	2							33
Meßeinrichtung								8
Montage								6

Ν

Nullpunktverschiebung							19,	20
R Reparatur		•			•		12,	32 17 17
S Schleppzeigerfunktion Sicherheitshinweise	•		•			•		29 6
Sicherheitsrelevante Hinweise . Simulation	•	•	•	•	•	•	· ·	7 31 5
Speiseleitung							· · · ·	9 30
Störungsbeseitigung	•	•						30 21
T Technische DatenTrockenabgleich		•			•	•		11 20
V Verriegelung					•	•	14, 13,	28 18
W Warnung	•	•	•	•	•	•	12,	30 33

Europe

Austria

□ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Wien Tel. (01) 88056-0, Fax (01) 88056-35

Belarus Belorgsintez Minsk

Tel. (0172) 263166, Fax (0172) 263111

Belgium / Luxembourg Brussels Tel. (02) 2480600, Fax (02) 2480553

Bulgaria INTERTECH-AUTOMATION Sofia Tel. (02) 65 28 09, Fax (02) 65 28 09

Croatia ☐ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. (01) 660 14 18, Fax (01) 660 14 18

Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd. Nicosia Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic

Endress+Hauser GmbH+Co. Praha Tel. (026) 6784200, Fax (026) 6784179

Denmark D Endress+Hauser A/S Søborg Tel. (31) 67 31 22, Fax (31) 67 30 45

Estonia Elvi-Aqua Tartu Tel. (7) 42 27 26, Fax (7) 42 27 27

Finland □ Endress+Hauser Oy Espoo

Tel. (90) 8596155, Fax (90) 8596055

France Endress+Hauser Huningue Tel. 89696768, Fax 89694802

Germany Germany □ Endress+Hauser Meßtechnik GmbH+Co. Weil am Rhein Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain ☐ Endress+Hauser Ltd. Manchester Tel. (01 61) 286 50 00, Fax (01 61) 998 18 41

Greece I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 9241500, Fax (01) 9221714

Hungary Mile Ipari-Elektro Budapest Tel. (01) 261 55 35, Fax (01) 261 55 35

Iceland Vatnshreinsun HF Reykjavik Tel. (05) 88 96 16, Fax (05) 88 96 13

Ireland Flomeaco Company Ltd. Kildare Tel. (045) 868615, Fax (045) 868182

Italy Endress+Hauser Italia S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 92106421, Fax (02) 92107153

Jugoslavia Meris d.o.o. Beograd Tel. (11) 4442966, Fax (11) 430043

Latvia Raita Ltd. Riga Tel. (02) 25 47 95, Fax (02) 7 25 89 33

Lithuania Agava Ltd. Kaunas Tel. (07) 2024 10, Fax (07) 2074 14 Endress+Hauser B.V. Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Norway □ Endress+Hauser A/S Tranby Tel. (032) 851085, Fax (032) 851112

Netherland

Na

Poland □ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o. Warszawy Tel. (022) 7 20 10 90, Fax (0 22) 7 20 10 85

Portugal

Tecnisis - Tecnica de Sistemas Industriais Linda-a-Velha Tel. (01) 417 26 37, Fax (01) 418 52 78

Romania Romconseng SRL Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4101634

Russia Endress+Hauser Moscow Office Moscov Tel., Fax: see Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International

Slovak Republic Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (7) 5213161, Fax (7) 5213181

Slovenia Endress+Hauser D.O.O. Ljubljana Tel. (061) 1592217, Fax (061) 1592298

Spain Endress+Hauser S A

Barcelona Tel. (93) 480 33 66, Fax (93) 473 38 39 Sweden Endress+Hauser AB

Sollentuna Tel. (08) 6261600, Fax (08) 6269477 Switzerland

Gui Endress+Hauser AG Reinach/BL 1 Tel. (061) 7 15 62 22, Fax (061) 7 11 16 50

Turkey Intek Endüstriyel Ölcü ve Kontrol Sistemleri Istanbul Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

Ukraine Industria Ukraïna Kiev Tel. (44) 2685213, Fax (44) 2685213

Africa

Egypt Heliopolis/Cairo Tel. (02) 4179007, Fax (02) 4179008

Morocco Oussama S.A. Casablanca Tel. (02) 241338, Fax (02) 402657

Nigeria J F Technical Invest. Nig. Ltd. Lagos Tel. (1) 62 23 45 46, Fax (1) 62 23 45 48

South Africa Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. (011) 4441386, Fax (011) 4441977

Tunisia Controle, Maintenance et Regulation Tunis Tel. (01) 793077, Fax (01) 788595

America

Argentina Endress+Hauser Argentina S.A. В Buenos Aires Tel. (01) 5238008, Fax (01) 5220546

Bolivia Tritec S.R.I Cochabamba Tel. (042) 56993, Fax (042) 50981 Brazil Samson Endress+Hauser Ltda.
 Sao Paulo Tel. (011) 5363455, Fax (011) 5363067

Canada ☐ Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. (905) 681 92 92, Fax (905) 681 94 44

Chile DIN Instrumentos Ltda. Santiago Tel. (02) 2 05 01 00, Fax (02) 2 25 81 39 Colombia Colsein Ltd

Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6107868 Costa Rica EURO-TEC S.A.

San Jose Tel. 296 15 42, Fax 296 15 42 Ecuador Insetec Cia. Ltda.

Quito Tel. (02) 25 12 42, Fax (02) 46 18 33

Guatemala ACISA Automatizacion Y Control Industrial S.A. Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (02) 34 59 85, Fax (02) 32 74 31

Mexico Endress+Hauser I.I. Mexico City Tel. (5) 5 68 96 58, Fax (5) 5 68 41 83

Paraguay Incoel S.R.L. Asuncion Tel. (021) 21 39 89, Fax (021) 265 83

Uruguay Circular S.A. Montevideo Tel. (02) 92 57 85, Fax (02) 92 91 51 USA □ Endress+Hauser Inc.

Greenwood, Indiana Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-1489

Venezuela H. Z. Instrumentos C.A. Caracas Tel. (02) 9798813, Fax (02) 9799608

Asia

China Endress+Hauser Shanghai Instrumentation Co. Ltd. Shanghai Tel. (021) 64646700, Fax (021) 64747860

Endress+Hauser Beijing Office

Beijing Tel. (010) 68344058, Fax: (010) 68344068

Hong Kong Endress+Hauser (H.K.) Ltd. Hong Kong Tel. 25283120, Fax 28654171

India ☐ Endress+Hauser India Branch Office Mumbai Tel. (022) 6045578, Fax (022) 6040211

Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (21) 7 97 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Japan □ Sakura Endress Co., Ltd. Tokyo Tel. (0422) 540611, Fax (0422) 550275

Malaysia Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 7 33 48 48, Fax (03) 7 33 88 00

Pakistan Speedy Automation Karachi Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

Papua-Neuguinea SBS Electrical Pty Limited Port Moresby Tel. 53251188, Fax 53259556

Philippines Brenton Industries Inc. Makati Metro Manila Tel. (2) 8430661-5, Fax (2) 8175739

Singapore ☐ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd. Singapore Tel. 4 68 82 22, Fax 4 66 68 48

South Korea Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6587200, Fax (02) 6592838

Taiwan Kingjarl Corporation Taipei R.O.C. Tel. (02) 7 18 39 38, Fax (02) 7 13 41 90

Thailand Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8335225, Fax (08) 8335227

Iran Telephone Technical Services Co. Ltd. Tehran Tel. (021) 8746750, Fax(021) 8737295

Israel Tel-Aviv Tel. (03) 6480205, Fax (03) 6471992

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 5539283, Fax (06) 5539205

Kingdom of Saudi Arabia Anasia Jeddah Tel. (02) 6 71 00 14, Fax (02) 6 72 59 29

Kuwait Kuwait Maritime & Mercantile Co. K.S.C. Safat Tel. 2 43 47 52, Fax 2 44 14 86

Lebanon Nabil Ibrahim Jbeil Tel. (3) 25 40 51, Fax (9) 94 40 80

Sultanate of Oman Mustafa & Jawad Sience & Industry Co. L.L.C.

Ruwi Tel. 60 20 09, Fax 60 70 66 United Arab Emirates

Descon Trading EST. Dubai Tel. (04) 35 95 22, Fax (04) 35 96 17

Yemen Yemen Company for Ghee and Soap Industry Taiz Tel. (04) 23 06 64, Fax (04) 21 23 38

Australia + New Zealand

Australia GEC Alsthom LTD. Sydney Tel. (02) 96 45 07 77, Fax (02) 97 43 70 35

New Zealand EMC Industrial Instrumentation Auckland Tel. (09) 4449229, Fax (09) 4441145

All other countries

 Endress+Hauser GmbH+Co. Instruments International D-Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975345

http://www.endress.com



Members of the Endress+Hauser group 10.97/MTM

BA 152F/00/de/10.99 016837-0001 HD/CV5

