

cerabar S Drucktransmitter

Betriebsanleitung

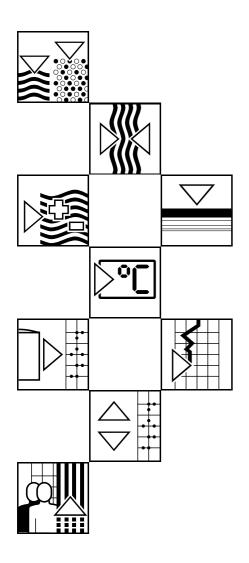


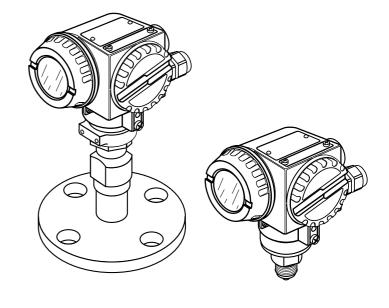



Kurzanleitung Cerabar S

Kurzanleitung

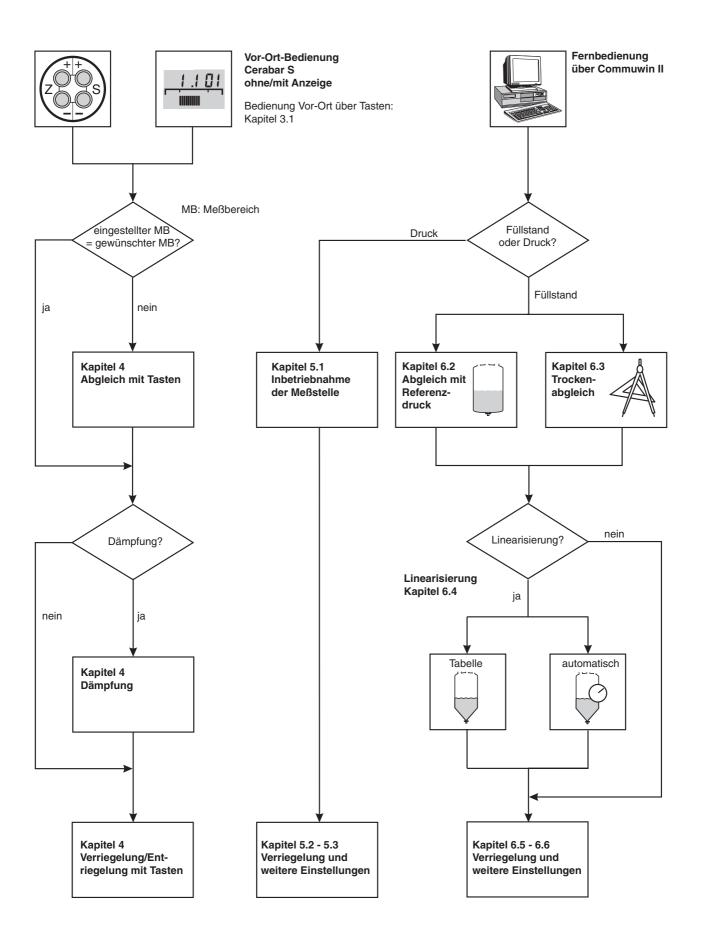

Cerabar S Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

	Softv	warehistorie	. 4
	Siche	erheitshinweise	. 7
1	Einle	eitung	. 9
	1.1	Meßeinrichtung	10
2	Insta	allation	11
	2.1	Einbauhinweise ohne Druckmittler (PMC 731, PMP 731)	11
	2.2	Einbauhinweise mit Druckmittler (PMC 631, PMP 635)	13
	2.3 2.4	Montagezubehör	14 15
	2.5	Elektrischer Anschluß	16
3	Bedi	enung	18
	3.1 3.2	Bedienung Vor-Ort Bedienung mit HART-Protokoll über Universal HART Communicator	18
	3.3	DXR 275	19
	3.4	über Commulog VU 260 Z Bedienung mit HART- oder INTENSOR-Protokoll über	19
		Commuwin II	20
4	Vor-0	Ort-Bedienung	21
	4.1 4.2	Inbetriebnahme der Meßstelle Dämpfung τ	21 23
	4.3	Verriegelung/Entriegelung der Bedienung	23
5	Druc	kmessung	24
	5.1	Inbetriebnahme über Universal HART Communicator DXR 275, Commulog	
	5.2	VU 260 Z oder Commuwin II Verriegelung/Entriegelung der	24
		Bedienung	28
	5.3	Informationen zur Meßstelle	29
6		standmessung	30
	6.1	Inbetriebnahme über Universal HART Communicator DXR 275, Commulog VU 260 Z oder	20
	6.2	Commuwin II	30 34
	6.3	Trockenabgleich	35
	6.4 6.5	Linearisierung	36
	6.6	Bedienung	39 40

7	Diag	nose und Störungsbeseitigung	41
•	_		
	7.1	Diagnose von Störung und Warnung .	41
	7.2	Stromsimulation	44
	7.3	Reset	44
	7.4	Editiergrenzen	46
8	Wart	ung und Reparatur	48
	8.1	Reparatur	48
	8.2	Montage der Anzeige	49
	8.3	Sensormodul und Elektronik wechseln	50
	8.4	Nachkalibration	51
	8.5	Wechsel der Dichtung	52
	8.6	Ersatzteile	52
9	Tech	nische Daten	54
10	Bedi	enmatrix	59
	10.1	Matrix Commuwin II	
		(Softwareversion 7.1)	59
	10.2	Matrix Universal HART Communicator	
		DXR 275 (Softwareversion 7.1)	60
	10.3	,	60
	10.4		
		VU 260 Z (Softwareversion 5.0)	61
	10.5	,	
	Stich	wortverzeichnis	67
	O UI UI		\circ

Softwarehistorie Cerabar S

Softwarehistorie

HART-Elektronik (Bedienung über Universal HART Communicator DXR 275)

SW/ BA	Geräte- und SW-Nr.	Device Revision	DD Revision	Änderungen
1.2	6512	1	2	
3.0 ab 09.94	6530	2	1	 Die Betriebsart (V3H0) "Füllstand Kennlinie" ergänzt. Neue Parameter für die Betriebsart "Füllstand Kennlinie": Manuell Füllstand, Tabelleneditierung (V3H6), Zeilen-Nr. Tabelle (V3H7), Eingabe Füllstand (V3H8), Eingabe Volumen (V3H9). Parameter "Druck vor Bias", "Druck nach Bias" und "Verriegelung" vom Menü Linearisierung in das Menü Service verschoben . Parameter "Simuliere Strom" (V7H1) Simulationsgrenzen von 3,8 bis 22 mA. Auswahl "MIN Alarm" für Parameter "Wähle Sicherheit" (V0H8) nicht mehr möglich. Fehler- bzw. Warnungsliste erweitert.
5.0 ab 12.98	6550	5	1	 Auswahl "MIN Alarm" für Parameter "Wähle Sicherheit" (V0H8) wieder möglich. Parameter "Simuliere Strom" (V7H1): Simulationsgrenzen wieder von 3,6 bis 22 mA.
7.0 ab 10.00	6570	7	1	 Betriebsart (V3H0) um die Betriebsart "Druck in %" erweitert. Neuer Parameter "Alarmstrom Max" (V9H4). Funktion Nullpunkt-Korrektur: Neue Parameter für Funktion Nullpunkt-Korrektur, siehe Seite 27 Korrektur Nullpunkt (V9H5), Korrektur Nullpunkt, Anzeigewert (V9H6). Editiergrenzen: Siehe Kapitel 7.4 Downloadfehler E116 durch Reset 5140 zurücksetzbar.
7.1 ab 03.03	6571	7	2	alt → neu (Matrixposition in Klammern) Wähle Sicherheit → Alarmverhalten (V0H8) • Min. (-10 %) → Min. Alarm • Max. (+110 %) → Max. Alarm • Weitermessen → Messwert halten Min. Druck → Schleppz. P Min (V2H3) Max. Druck → Schleppz. P Max (V2H4) Min. Temperatur → Schleppz. T Min (V2H7) Max. Temperatur → Schleppz. T Min (V2H8) Low Sensor Cal → Low Sensor Trim (V7H4) High Sensor Cal → High Sensor Trim (V7H4) Seriennummer → HART Seriennummer (VAH2) Berechnung des max. Turn downs geändert. Jetzt Turn down = Nennwert/eingestellte Meßspanne bisher Meßbereich/eingestellte Meßspanne



Hinweis!

Die Angaben in Klammern geben die Matrixposition in Commuwin II an. Bei Bedienung über Handbediengerät DXR 275 sind die Parameter über Menü erreichbar, siehe hierfür Kapitel 10.2 Matrix HART.

Cerabar S Softwarehistorie

SW/ BA	Geräte- und SW-Nr.	VU 260Z	Änderungen
2.2	5422	1.7	
4.0 ab 08.95	6940	1.7	 Die Betriebsart (V3H0) "Füllstand Kennlinie" ergänzt. Neue Parameter für die Betriebsart "Füllstand Kennlinie": Manuell Füllstand, Tabelleneditierung (V3H6), Zeilen-Nr. Tabelle (V3H7), Eingabe Füllstand (V3H8), Eingabe Volumen (V3H9). Parameter "Druck vor Bias", Druck nach Bias" und "Verriegelung" vom Menü Linearisierung in das Menü Service verschoben. Fehler- bzw. Warnungsliste erweitert. Parameter "Simuliere Strom" (V7H1), Simulationsgrenzen von 3,8 bis 22 mA. Auswahl "MIN Alarm" für Parameter "Wähle Sicherheit" (V0H8) nicht mehr möglich.
5.0 ab 12.98	6950	1.8	 Auswahl "MIN Alarm" für Parameter "Wähle Sicherheit" (V0H8) wieder möglich. Parameter "Simuliere Strom" (V7H1): Simulationsgrenzen wieder von 3,6 bis 22 mA

INTENSOR-Elektronik (Bedienung über Commulog VU 260 Z)

Hinweis!

Die Funktionen "Nullpunkt-Korrektur", "Editiergrenzen" und "Alarmstrom MAX " sind nicht in der INTENSOR-Elektronik (Softwareversion 5.0) enthalten.



Cerabar S Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise

Der Cerabar S ist ein Drucktransmitter, der je nach Version zur Über- bzw. Absolutdruckmessung verwendet wird. Mit Hilfe des Anzeige- und Bedienprogramms Commuwin II oder mit den Handbediengeräten für HART- oder INTENSOR können Sie sich den Druckmeßwert auch als Füllstandswert anzeigen lassen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Cerabar S ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften und EG-Richtlinien. Wenn er jedoch unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird, können von ihm applikationsbedingte Gefahren ausgehen, z. B. Produktüberlauf durch falsche Montage bzw. Einstellung. Deshalb dürfen Montage, elektrischer Anschluß, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung der Meßeinrichtung nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbetreiber dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muß diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und die Anweisungen befolgen. Veränderungen und Reparaturen am Gerät dürfen nur vorgenommen werden, wenn dies die Betriebsanleitung ausdrücklich zuläßt.

Montage, Inbetriebnahme, Bedienung


Beachten Sie die technischen Daten auf dem Typenschild. Auf dem Typenschild ist der p_{max} (max. Betriebsdruck) angegeben. Dieser Wert bezieht sich auf eine Referenztemperatur von 20 °C bzw. bei ANSI-Flanschen auf 100 °F.

- Prüfdruck (Over pressure limit OPL) = pmax
- Die bei h\u00f6herer Temperatur zugelassenen Druckwerte entnehmen Sie bitte aus den Normen: EN 1092-1: 2001 Tab. 18; ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2-2.2 F316; ASME B 16.5a – 1998 Tab. 2.3.8 N10276; JIS B2201

Bei Einsatz des Meßsystems in explosionsgefährdeten Bereichen sind die entsprechenden nationalen Normen einzuhalten. Das Gerät kann mit den in der Tabelle aufgeführten Zertifikaten ausgeliefert werden. Dem Gerät liegt eine separate Ex-Dokumentation bei, die ein fester Bestandteil dieser Dokumentation ist. Die darin aufgeführten Installationsvorschriften, Anschlußwerte und Sicherheitshinweise sind zu beachten. Die Zertifikate werden durch den ersten Buchstaben des Bestellcodes am Typenschild gekennzeichnet (siehe Tabelle unten).

Explosionsgefährdeter Bereich

- Stellen Sie sicher, daß das Fachpersonal ausreichend ausgebildet ist.
- Die meßtechnischen und sicherheitstechnischen Auflagen an die Meßstellen sind einzuhalten.

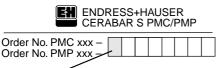

Code	Zertifikat	Zündschutzart
R	Standard	keine
С	ATEX	ATEX II 3 G EEx nA IIC T5/T6
G	ATEX	ATEX II 1/2 G EEx ia IIC T4/T6
I	ATEX	PMP 731/PMP 635: ATEX II 2 G EEx d IIC T5/T6 PMC 731/ PMC 631: ATEX II 2 G EEx d [ia] IIC T6
Q	FM	PMP 731/PMP 635: FM Explosion proof Class I, II, III Div. 1, Groups AG
0	FM	FM IS Class I, II, III, Div. 1, Groups AG
U	CSA	PMP 731/PMP 635: CSA Explosion proof Class I, II, III, Div. 1, Groups BG
S	CSA	CSA IS Class I, II, III, Div. 1, Groups AG
W	TIIS	TIIS IS Ex ia IIC T4/T5

Zertifikate für Anwendungen im explosionsgefährdeten Bereich

Sicherheitshinweise Cerabar S

Sicherheitsrelevante Hinweise

Um sicherheitsrelevante oder alternative Vorgänge hervorzuheben, haben wir die folgenden Sicherheitshinweise festgelegt, wobei jeder Hinweis durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet wird.

Sicherheitshinweise

Symbol	Bedeutung			
Hinweis!	Hinweis! Hinweis deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - einen indirekten Einfluß auf den Betrieb haben oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.			
Achtung!	Achtung! Achtung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb des Gerätes führen können.			
Warnung!	Warnung! Warnung deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt - zu ernsthaften Verletzungen von Personen, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen.			

Zündschutzart



Explosionsgeschützte, baumustergeprüfte Betriebsmittel

Befindet sich dieses Zeichen auf dem Typenschild des Gerätes, kann das Gerät im explosionsgefährdeten Bereich eingesetzt werden



Explosionsgefährdeter Bereich

Dieses Symbol kennzeichnet in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung den explosionsgefährdeten Bereich.

 Geräte, die sich im explosionsgefährdeten Bereich befinden oder Leitungen für solche Geräte müssen eine entsprechende Zündschutzart haben.



Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

Dieses Symbol kennzeichnet in den Zeichnungen dieser Bedienungsanleitung den nicht explosionsgefährdeten Bereich.

- Geräte im nicht explosionsgefährdeten Bereich müssen auch zertifiziert sein, wenn Anschlußleitungen in den explosionsgefährdeten Bereich führen.

Elektrische Symbole

	Gleichstrom Eine Klemme, an der Gleichspannung anliegt oder durch die Gleichstrom fließt.
\sim	Wechselstrom Eine Klemme, an der (sinusförmige) Wechselspannung anliegt oder durch die Wechselstrom fließt.
	Erdanschluß Eine geerdete Klemme, die vom Gesichtspunkt des Benutzers schon über ein Erdungssystem geerdet ist.
	Schutzleiteranschluß Eine Klemme, die geerdet werden muß, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.
4	Äquipotentialanschluß Ein Anschluß, der mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden werden muß: dies kann z.B. eine Potentialausgleichsleitung oder ein sternförmiges Erdungssystem sein, je nach nationaler bzw. Firmenpraxis.

Cerabar S 1 Einleitung

1 Einleitung

Die Drucktransmitter Cerabar S messen den Druck in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und werden in allen Bereichen der Verfahrenstechnik und Prozeßmeßtechnik eingesetzt.

Einsatzbereich

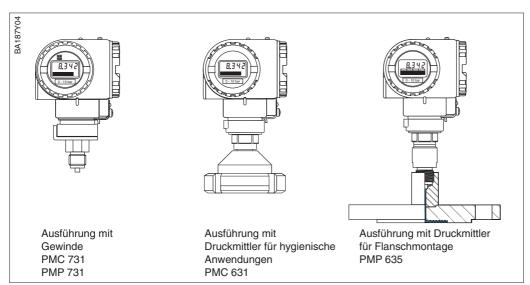


Abbildung 1.1 Beispiele für Drucktransmitter Cerabar S

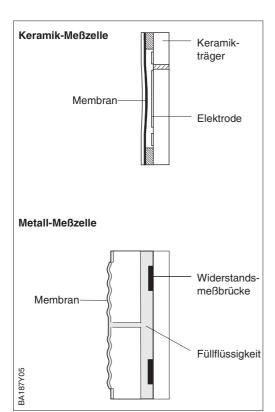


Abbildung 1.2 Keramik- und Metall-Meßzelle

Keramiksensor

Der Systemdruck wirkt direkt auf die robuste Keramikmembran des Drucksensors und lenkt sie um maximal 0,025 mm aus. Eine druckabhängige Kapazitätsänderung wird an den Elektroden des Keramikträgers und der Membran gemessen. Der Meßbereich wird von der Dicke der Keramikmembran bestimmt.

Metallsensor

Der Systemdruck lenkt die Trennmembran aus, und eine Füllflüssigkeit überträgt den Druck auf eine Widerstandsmeßbrücke. Die druckabhängige Änderung der Brükken-Ausgangsspannung wird gemessen und weiterverarbeitet.

Füllstandmessung

Der hydrostatische Druck einer Flüssigkeitssäule erlaubt es, mit Kenntnis der Flüssigkeitsdichte ρ den Füllstand mit einem Drucktransmitter kontinuierlich zu messen.

$$h = \frac{p_{hydr}}{\rho \cdot g}$$

Funktionsprinzip

1 Einleitung Cerabar S

1.1 Meßeinrichtung

Die komplette Meßeinrichtung besteht im einfachsten Fall aus

- einem Drucktransmitter Cerabar S mit Stromausgang 4...20 mA
- optional einer vierstelligen Anzeige für den Druck
- Hilfsenergie bei Nicht-EEx: 11,5...45 V DC, bei EEx ia: 11,5...30 V DC, bei EEx d und EEx d[ia]: 13...30 V DC, bei EEx nA: 11,5...36 V DC

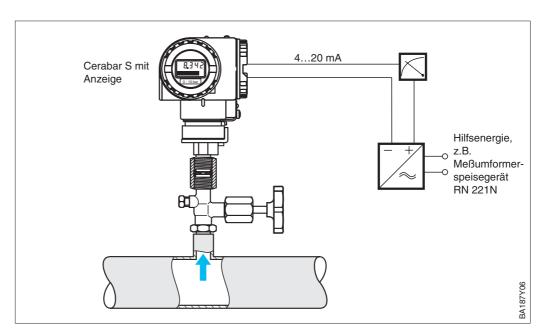


Abbildung 1.3 Meßeinrichtung Cerabar S mit Anzeige

Bei den Elektronikvarianten mit HART- oder INTENSOR-Protokoll ist dem Stromsignal ein digitales Kommunikationssignal überlagert, das für den Fernabgleich genutzt wird. Diese Geräte haben eine erweiterte Funktionalität, so daß auch Füllstand gemessen werden kann.

Die Bedienung erfolgt:

- über das Bedienprogramm Commuwin II
- mit Handbediengerät Universal HART Communicator DXR 275 (HART-Protokoll)
- mit Handbediengerät Commulog VU 260 Z (INTENSOR-Protokoll)

Cerabar S 2 Installation

2 Installation


Dieses Kapitel beschreibt

- den mechanischen Einbau des Cerabar S mit und ohne Druckmittler
- den elektrischen Anschluß

2.1 Einbauhinweise ohne Druckmittler (PMC 731, PMP 731)

Cerabar S ohne Druckmittler werden nach den gleichen Richtlinien wie ein Manometer montiert (DIN EN 839-2). Wir empfehlen die Verwendung von Absperrarmaturen und Wassersackrohren. Die Einbaulage richtet sich nach der Meßanwendung.

Messung in Gasen:
 Montage auf Absperrarmatur oberhalb des Entnahmestutzens, damit Kondensat zurück in den Prozeß fließen kann.

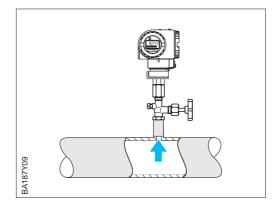

Cerabar S ohne Druckmittler

- PMC 731
- PMP 731

Abbildung 2.1 Montage auf Absperrarmatur zur Messung in Gasen

Messung in Dämpfen:
 Montage mit Wassersackrohr unterhalb
 des Entnahmestutzens.
 Das Wassersackrohr reduziert die Temperatur vor der Membran auf nahezu
 Umgebungstempertur. Das Wassersackrohr muß vor der Inbetriebnahme
 mit Füllflüssigkeit gefüllt werden.

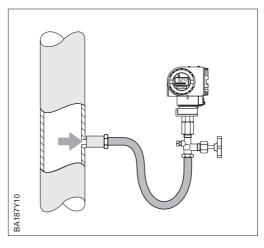


Abbildung 2.2 Montage mit Wassersackrohr in U-Form zur Messung in Dämpfen

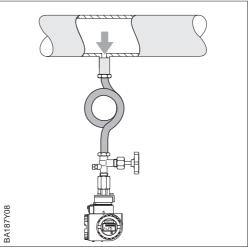


Abbildung 2.3 Montage mit Wassersackrohr in Kreisform zur Messung in Dämpfen

2 Installation Cerabar S

 Messung in Flüssigkeiten: Montage auf Absperrarmatur unterhalb oder auf gleicher Höhe wie der Entnahmestutzen.

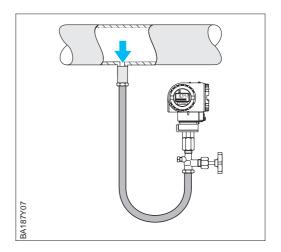


Abbildung 2.4 Montage auf Absperrarmatur zur Messung in Flüssigkeiten

PVDF-Wechselzapfen

Für Geräte mit einem Wechselzapfen aus PVDF gilt ein maximales Anzugsdrehmoment von 7 Nm. Bei starker Beanspruchung durch Druck und Temperatur kann sich das Gewinde lockern. D.h. die Dichtigkeit des Gewindes muß regelmäßig geprüft und das Gewinde u.U. mit dem oben genannten Drehmoment nachgezogen werden. Für das Gewinde ½ NPT empfehlen wir als Dichtung Teflonband zu verwenden.

Montage PMP 731

Den PMP 731 mit metallischer Meßmembran gibt es in folgenden Bauarten:


- mit frontbündiger Membran oder
- mit Adapter (geschraubt oder verschweißt) und innenliegender Membran.

In Abhängigkeit von Material und Bauart liegt eine Dichtung bei.



Hinweis!

Die Membran des Cerabar S darf nicht mit spitzen und harten Gegenständen eingedrückt oder gereinigt werden.

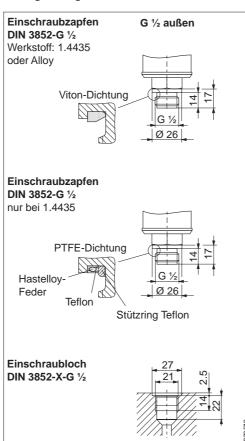

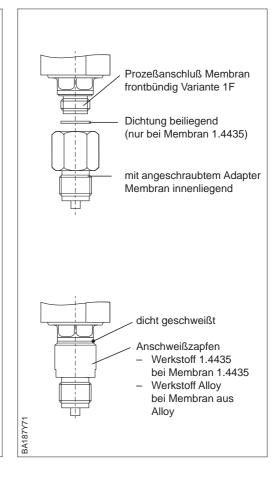


Abbildung 2.5 links: bei Einschraubzapfen nach DIN 3852-G ½ liegt eine Elastomerdichtung bei rechts: mit angeschweißtem oder geschraubtem Adapter,

Membran innenliegend


2.2 Einbauhinweise mit Druckmittler (PMC 631, PMP 635)

Cerabar S mit Druckmittlern werden je nach Druckmittlervariante eingeschraubt, angeflanscht oder angeklemmt.

- Zum Schutz der Druckmittlermembran soll die Schutzkappe des Druckmittlers erst kurz vor dem Einbau entfernt werden.
- Die Druckmittlermembran des Cerabar S darf nicht mit spitzen oder harten Gegenständen eingedrückt oder gereinigt werden.
- Der Druckmittler und der Drucksensor bilden ein geschlossenes ölgefülltes kalibriertes System. Folgende Regeln sind zu beachten:
 - Diese Öffnung ist verschlossen und darf nicht geöffnet werden.
 - Das Gerät darf nur an den dafür vorgesehenen Flächen des Druckmittlers gedreht werden, nicht am Gehäuse.

Zur Füllstandmessung muß der Cerabar S immer unterhalb des tiefsten Meßpunktes installiert werden.


- Das Gerät soll nicht im Füllstrom, im Tankauslauf oder an einer Stelle im Tank montiert werden, auf die Druckimpulse eines Rührwerks treffen können.
- Abgleich und Funktionsprüfung lassen sich leichter durchführen, wenn der Cerabar S hinter einem Absperrventil montiert ist.

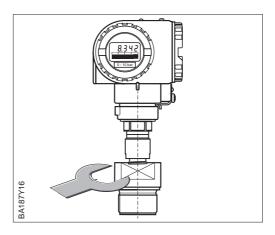

Cerabar S mit Druckmittler

- PMC 631
- PMP 635


Abbildung 2.6 Beim Einschrauben von Cerabar S mit Druckmittlern nur am Druckmittler drehen, nicht am Gehäuse.

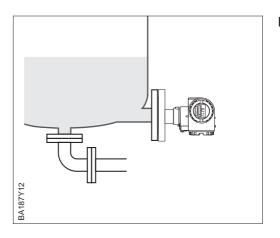

Füllstandmessung

Endress+Hauser empfiehlt den Einsatz von Temperaturtrennern bei andauernd extremen Mediumstemperaturen.

- Beachten Sie beim Einbau, daß sich die maximale Einbauhöhe durch den Temperaturtrenner um 100 mm erhöht.
- Die zusätzliche Einbauhöhe bedingt durch die hydrostatische Säule im Temperaturtrenner auch eine Nullpunktverschiebung um ca. 10 mbar.
 Für einen Lageabgleich (nur Anzeige) oder einer Nullpunkt-Korrektur sehen Sie bitte Kapitel 5.1, Seite 26 und 27.

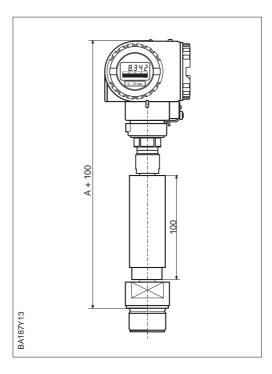


Montage mit Temperaturtrenner


Abbildung 2.7 Angabe der maximalen Einbauhöhe A auf Seite 57

Montage mit Kapillarleitung

Zum Schutz vor hohen Temperaturen, Feuchtigkeit oder Vibration oder bei schwer zugänglichem Einbauort kann das Gehäuse des Cerabar S mit Hilfe einer Kapillarleitung abseits der Meßstelle montiert werden.

Dazu steht ein Montagebügel für Wand- oder Rohrmontage zur Verfügung.

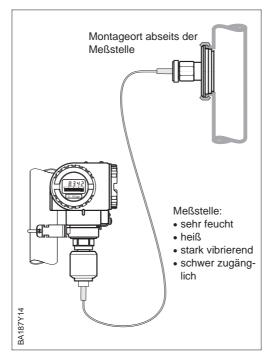

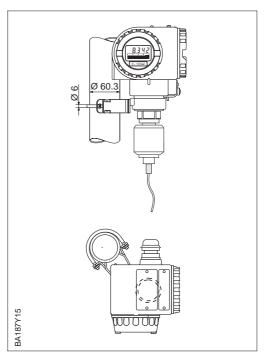



2.3 Montagezubehör

Wand- und Rohrmontage mit Zubehör



- Montage mit Montagebügel an einem waagerechten Rohr rechts:
- Montage mit Montagebügel an einer Wand

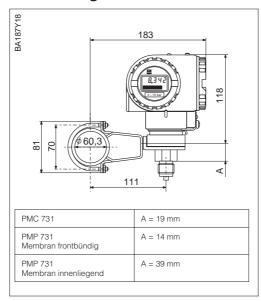

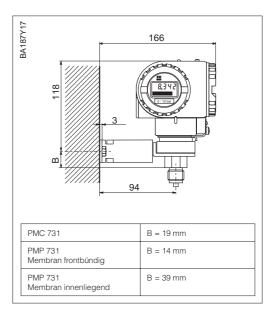

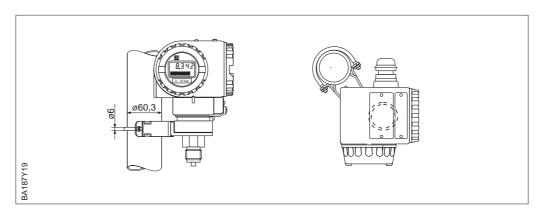


Abbildung 2.9 Montage mit Montagebügel an einem senkrechten Rohr

Cerabar S 2 Installation

2.4 Montagelage


Nach der Montage des Cerabar S kann das Gehäuse so ausgerichtet werden, daß:

Gehäuse ausrichten

- der Klemmenanschlußraum gut zugänglich ist,
- die Anzeige optimal abgelesen werden kann,
- die Kabeleinführung und die Abdeckung der Z/S-Tasten vor stehendem Wasser geschützt sind.

Das Gehäuse ist um 270° drehbar:

- Zum Drehen des Gehäuses Schraube unterhalb des Anschlußraumes lösen,
- Gehäuse drehen,
- Schraube wieder fest anziehen.

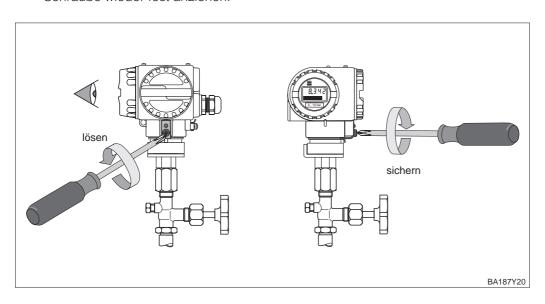

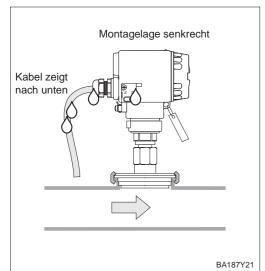


Abbildung 2.10 Montagelage Cerabar S

- Kabel zeigt nach unten
- Abdeckung der Z/S-Tasten befindet sich seitlich am Gerät

2 Installation Cerabar S

2.5 Elektrischer Anschluß

Wir empfehlen für die Verbindungsleitung verdrilltes abgeschirmtes Zweiaderkabel zu verwenden.

Versorgungsspannung siehe untenstehende Abbildungen.

Nicht Ex-Bereich: 11,5...45 V DC

EEx ia: 11,5...30 V DC, EEx d und EEx d[ia]: 13...30 V DC, EEx nA: 11,5...36 V DC Schutzschaltungen gegen Verpolung, HF-Einflüsse und Überspannungsspitzen sind eingebaut.

Ohne Unterbrechnung der Messung kann ein Testsignal über Klemme 1 und 3 abgenommen werden.


Kabelanschluß


- Deckel des Anschlußraumes aufschrauben.
- Kabel durch Kabeleinführung einführen.
- Kabeladern gemäß Anschlußbild anschließen.
- Deckel zuschrauben.




Hinweis!

Bei Geräten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich siehe nationale Vorschriften und Sicherheitshinweise (XA...), Installation bzw. Control Drawing.

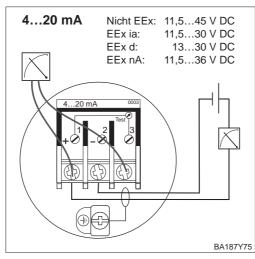

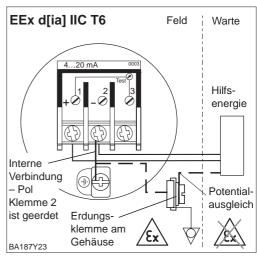

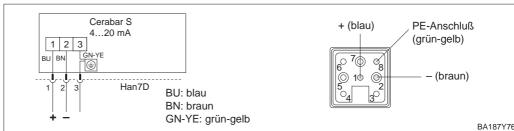



EEx d [ia] IIC T6 EEx d IIC T4/T6 Standard EEx ia IIC T4/T6 EEx nA $R[\Omega]$ $R[\Omega]$ $R[\Omega]$ R [Ω] 1560 1560 1560 1560 1140 1000 1000 1000 1000 790 500 500 500 11.5 20 11.5 20 01 11.5 20 45 45 20 45 30 36 U [V] U [V] U IVI U IVI gilt für Imax = 21,5 mA BA187Y24

Abbildung 2.11 Elektrischer Anschluß Cerabar S

für alle Varianten mit 4...20 mA


rechts:

für Varianten mit druckfester Kapselung, Ausprägung "Zertifikate" PM* *** - I...

Abbildung 2.12 PIN-Belegung Harting-Stecker Ausprägung "Gehäuse" PM* *** - □ L... PM* *** - □ K...

Abbilduna 2.13 Bürdendiagramme

- Bei Schutzart EEx d Handbediengerät nicht im explosionsgefährdeten Bereich anschließen.
- Batterie des Handbediengerätes nicht im explosionsgefährdeten Bereich wechseln.
- Für ein Cerabar S mit FM- oder CSA-Zertifikat gilt: Elektrischer Anschluß gemäß "Installation Drawing" bzw. "Control Drawing" (in der Verpackung des Cerabar S beiliegend).
- ullet Zur fehlerfreien Übertragung des Kommunikationssignals, muß ein minimaler Gesamtwiderstand von 250 Ω zwischen den Anschlußpunkten und der Hilfsenergie vorhanden sein.

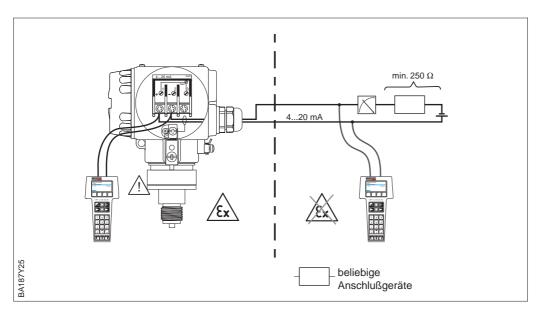

Anschluß der Handbediengeräte

Abbildung 2.14
Der Anschluß der Handbediengeräte ist überall entlang der
4...20 mA-Leitung möglich.

Die Commubox FXA 191 verbindet eigensichere Smart-Transmitter mit HART- oder INTENSOR-Protokoll mit der seriellen Schnittstelle RS 232 C eines Personal-Computers. Damit wird die Fernbedienung der Transmitter mit Hilfe des Endress+Hauser Bedienprogramms Commuwin II möglich. Die Commubox FXA 191 ist für den Einsatz in eigensicheren Signalstromkreisen geeignet.

Anschluß Commubox FXA 191 zur Bedienung mit Bedienprogramm Commuwin II

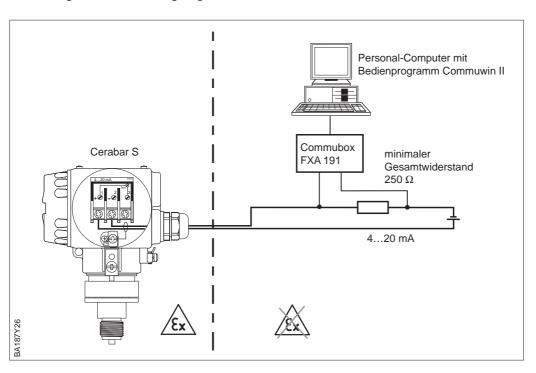


Abbildung 2.15
Der Anschluß der Commubox ist überall entlang der 4...20 mA-Leitung möglich.

Cerabar S 3 Bedienung

Bedienung

3.1 Bedienung Vor-Ort

Bedienelemente

Zur Bedienung vor Ort gibt es vier Tasten, mit denen Meßanfang und Meßende eingestellt werden können. Die Tastenfunktionen sind in der untenstehenden Tabelle erklärt.


Abbildung 3.1 Bedienoberfläche des Cerabar S, wahlweise mit Anzeigemodul

Anzeige im Meßbetrieb

- ① 4stellige Anzeige von Meßwerten und Eingabeparametern
- ② Balkenanzeige des Meßwertes
- ③ Meßanfang
- 4 Meßende
- 5 Nominaler Meßbereich

zusätzlich bei Anzeige im Abgleichmodus

- 6 Anzeige des Abgleichpunktes (Z=Zero, S=Span)
- 7 eingestellter Meßbereich in den Grenzen der Meßzelle

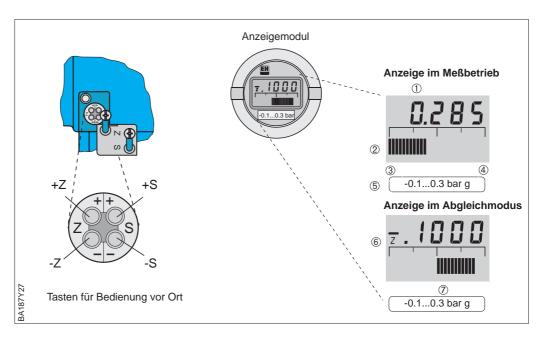

Anzeigemodul

Das lokale Anzeigemodul erlaubt zwei Anzeigemodi:

- Anzeige im Meßbetrieb: Erscheint standardmäßig
- Anzeige im Abgleichmodus: Erscheint nach einmaligem Drücken einer der Tasten +Z, -Z, +S, -S. Setzt sich nach 2 s automatisch auf Anzeige im Meßbetrieb zurück.

Tastenfunktionen	
+Z	erhöht den Wert für Meßanfang um +1 Digit *
-Z	verringert den Wert für Meßanfang um –1 Digit *
+S	erhöht den Wert für Meßende um +1 Digit *
-S	verringert den Wert für Meßende um –1 Digit *

+Z	erhöht den Wert für Meßanfang um +1 Digit *	
–Z	verringert den Wert für Meßanfang um –1 Digit *	
+S	erhöht den Wert für Meßende um +1 Digit *	
-S	verringert den Wert für Meßende um –1 Digit *	
Tastenkombinationen (Tasten gleichzeitig drücken)		


Tabelle 3 1 Tastenfunktionen


- * Hinweis: Das erste Drücken aktiviert die Anzeige, erst beim zweiten Drücken beginnt die Anzeige zu zählen. Bei gedrückter Taste beginnt der Wert erst langsam, dann immer schneller zu laufen.
- ** Zeigt die Anzeige nach dem Abgleich des Meßanfangs bei Prozeßdruck Null nicht Null an (Lageabhängigkeit), kann sie durch Übernahme eines Biasdruck auf Null korrigiert werden. Der Lageabgleich über einen Biasdruck hat keinen Einfluß auf den Stromausgang.

Tastenkombinatio	Tastenkombinationen (Tasten gleichzeitig drücken)				
Tasten	Funktion				
Abgleich					
+Z und –Z	Der anliegende Druck wird als Wert für Meßanfang (4 mA) übernommen				
+S und -S	Der anliegende Druck wird als Wert für Meßende (20 mA) übernommen				
Biasdruck					
2 mal +Z und +S	Ein anliegender Druck wird als Biasdruck** übernommen				
1 mal +Z und +S	Ein Biasdruck** wird angezeigt				
2 mal -Z und -S	Ein Biasdruck** wird gelöscht				
Meßstelle sichern durch verriegeln/entriegeln					
+Z und -S	Meßstelle verriegeln				
–Z und +S	Meßstelle entriegeln				

Die schrittweise Inbetriebnahme der Meßstelle mit Vor-Ort-Bedienung wird in Kapitel 4 beschrieben.

3.2 Bedienung mit HART-Protokoll über Universal HART Communicator DXR 275

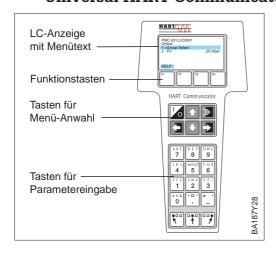

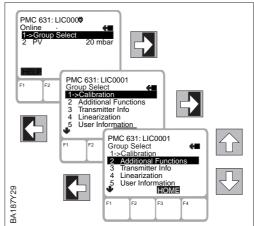

Bei der Bedienung über HART-Protokoll wird eine von der Bedienmatrix in Commuwin II abgeleitete Menübedienung genutzt

(siehe auch Bedienungsanleitung zum Handbediengerät).


- Das Menü "Group Select" ruft die Matrix auf.
- Die Zeilen stellen die Menü-Überschriften dar.
- Die Parameter werden über Unter-Menüs eingestellt.

Der Anschluß des Handbediengerätes wird im Kapitel 2.5 Seite 17 beschrieben. Die schrittweise Inbetriebnahme der Meßstelle mit dem Universal HART Communicator DXR 275 wird in den Kapiteln 5 "Druckmessung" und 6 "Füllstandmessung" beschrieben.

3.3 Bedienung mit INTENSOR-Protokoll über Commulog VU 260 Z



Cerabar S mit INTENSOR-Protokoll werden mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z (ab Version 1.7) eingestellt (siehe auch BA 028F).

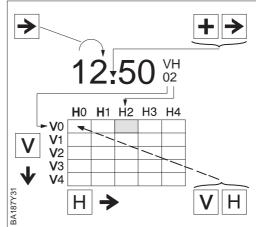

- Matrixfeld mit ←, →, ♠,
 anwählen
- Eingabemodus mit E aufrufen
- Parameter mit ←, →, ♠, ♥, E eingeben
- Bei Störung ruft 😈 die Fehlermeldung im Klartext auf

Der Anschluß des Handbediengerätes wird im Kapitel 2.5 Seite 17 beschrieben. Die schrittweise Inbetriebnahme der Meßstelle mit dem Handbediengerät Commulog VU 260 Z wird in den Kapiteln 5 "Druckmessung" und 6 "Füllstandmessung" beschrieben.

3 Bedienung Cerabar S

3.4 Bedienung mit HART- oder INTENSOR-Protokoll über Commuwin II

Bei der Bedienung über das Anzeige- und Bedienprogramm Commuwin II wird der Cerabar S entweder:

- über eine Matrixbedienung oder
- über eine grafische Bedienung

eingestellt und bedient. Dabei muß der entsprechende Server (z.B. HART oder ZA 672) aktiviert werden. Eine Beschreibung des Bedienprogrammes Commuwin II ist der Betriebsanleitung BA 124F zu entnehmen.

Hinweis!



Die aktuelle Gerätebeschreibung (DD) können Sie entweder über Ihr lokales E+H Verkaufsbüro oder über das Internet (http://www.de.endress.com \rightarrow Produkte \rightarrow Produktprogramm \rightarrow Process Solutions \rightarrow Commuwin II \rightarrow Updates/Downloads) beziehen.

Matrixbedienung (Menü Gerätedaten)

Über das Menü "Geräteparameter/Matrixbedienung" können Sie auf die erweiterten Funktionen des Cerabar S wie z.B. die Füllstandsmessung zugreifen.

- Jede Reihe ist einer Funktionsgruppe zugeordnet.
- Jedes Feld stellt einen Parameter dar.

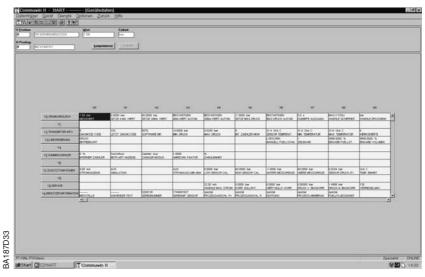


Abbildung 3.2 Menü "Gerätedaten/Matrixbedienung" in Commuwin II

Grafische Bedienung (Menü Gerätedaten)

Über das Menü "Geräteparameter/Grafische Bedienung" bietet Ihnen Commuwin II Bildvorlagen für bestimmte Konfigurationsvorgänge an. Die Parameteränderungen werden hier direkt eingetragen und mit → bestätigt.



Abbildung 3.3 Menü "Gerätedaten/Grafische Bedienung" in Commuwin II

4 Vor-Ort-Bedienung


4.1 Inbetriebnahme der Meßstelle

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen:

- Allgemeine Beschreibung der Bedienung mit Tasten
- Meßanfang und -ende einstellen: Einstellung ohne Referenzdruck
- Meßanfang und -ende abgleichen: Abgleich mit Referenzdruck
- Meßanfang und -ende abgleichen: Referenzdruck liegt in der Nähe von Meßanfang und Meßende
- Lageabgleich der Anzeige
- Dämpfung (Integrationszeit) einstellen
- Meßstelle sichern durch Verriegeln

Weitere Informationen sind über die **Bedienmatrix** zugänglich. Die Handhabung über Handbediengerät oder Bedienmatrix sind in **Kapitel 3** und den **Kapiteln 5** "Druckmessung" und **6** "Füllstandmessung" beschrieben.

Der gewünschte Meßanfang und das Meßende werden mit den Tasten eingestellt.

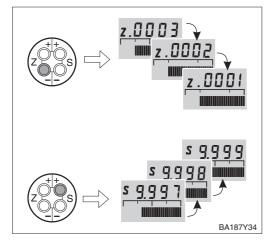

#	Taste	Eingabe
1		Meßanfang durch mehrmaliges Drücken von den Tasten +Z oder -Z einstellen (Da die Meßspanne konstant bleibt, wird das Meßende entsprechend dem Meßanfang verschoben.)
2		Meßende durch mehrmaliges Drücken von den Tasten +S oder -S einstellen (Der Meßanfang wird nicht beeinflußt.)

Meßanfang und -ende: Einstellung ohne Referenzdruck

Inhalt

Ein Referenzdruck steht zur Verfügung, der genau dem gewünschten Meßanfang oder Meßende entspricht.

Meßanfang und -ende: Abgleich mit Referenzdruck

#	Taste	Eingabe	
1	Druck f	ür Meßanfang exakt vorgeben	
2	Z S	Gleichzeitig einmal +Z und -Z drücken (Da die Meßspanne konstant bleibt, wird das Meßende entsprechend dem Meßanfang verschoben.)	
3	Druck für Meßende exakt vorgeben		
4	Z S	Gleichzeitig einmal +S und -S drücken (Der Meßanfang wird nicht beeinflußt.)	

Meßanfang und -ende: Einstellung mit Referenzdruck bei Geräten ohne Anzeige Bei Geräten ohne Anzeige stellen Sie Meßanfang und Meßende mittels Referenzdruck und Strommeßgerät ein. Der Referenzdruck sollte jeweils in der Nähe von Meßanfang und Meßende liegen. Der zugehörige Stromwert muß nach folgender Formel berechnet werden:


$$I = 4 \text{ mA} + \frac{16 \text{ mA} \bullet (p - p_{MA})}{(p_{ME} - p_{MA})}$$

I: Stromwert

p: Referenzdruck in der Nähe von Meßanfang und Meßende

рма: Druck Meßanfang рме: Druck Meßende


#	Taste	Eingabe		
1	eingest Meßant Meßend Es steh Verfügu Nähe M	el: Ein Drucktransmitter soll wie folgt stellt werden: Infangswert p _{MA} = 0 bar und Indwert p _{ME} = 1,0 bar. Induert p _{ME} = 1,0 bar. Induert p _{ME} = 1,0 bar. Induert p _{ME} = 0,1 bar Induert p _{ME} = 0,1 bar Induert p _{ME} = 0,9 bar		
2	Druck i z.B. 0,1	n der Nähe vom Meßanfang vorgeben bar		
3	Referer	örigen Stromwert für anliegenden nzdruck berechnen bar entsprechen 5,4 mA		
4		Durch mehrmaliges Drücken der Tasten +Z oder –Z den Stromwert 5,4 mA einstellen		
5	Druck in der Nähe vom Meßende vorgeben z.B. 0,9 bar			
6	Zugehörigen Stromwert für anliegenden Referenzdruck berechnen z.B. 0,9 bar = 18,4 mA			
7		Durch mehrmaliges Drücken der Tasten +S oder –S den Stromwert 18,4 mA einstellen		

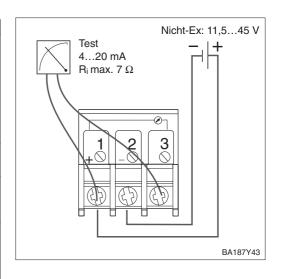

Lageabgleich
– Anzeige
(Biasdruck)


Zeigt die **Anzeige** nach dem Abgleich des Meßanfangs bei Prozeßdruck Null nicht Null an (Lageabhängigkeit), kann sie durch Übernahme eines Biasdrucks auf Null korrigiert werden (Lageabgleich). Dies wirkt sich nicht auf den Stromausgang aus.

#	Taste	Eingabe
		+Z und +S zweimal gleichzeitig drücken: Ein anliegender Biasdruck
2		Biasdruck anzeigen: +Z und +S einmal gleichzeitig drücken: Der gespeicherte Biasdruck wird kurz angezeigt.
3	Z S S	Biasdruck löschen: –Z und –S zweimal gleichzeitig drücken: Der gespeicherte Biasdruck wird gelöscht.

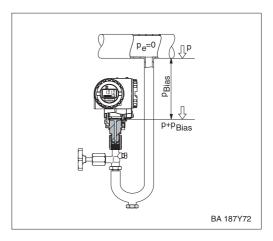

4.2 Dämpfung τ


Die Dämpfung beeinflußt die Geschwindigkeit, mit der das Ausgangssignal auf Änderungen des Drucks reagiert.

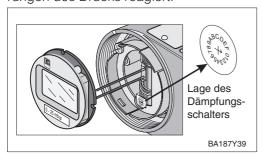

Den Schalterstellungen **0...7** sind fest eingestellte Dämpfungswerte zugewiesen. Sie können direkt am Gerät eingestellt werden.

(Den Schalterstellungen 8...F sind die Dämpfungswerte für eine radizierende Kennlinie zugeordnet. Diese Funktion darf für den Cerabar S nicht gewählt werden).


Dämpfung-Kennlinie linear: Schalterstellungen 0...7

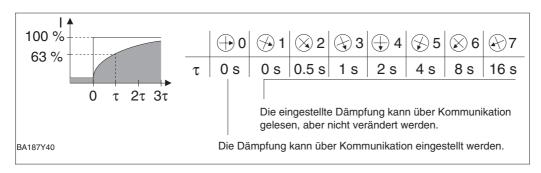

4.3 Verriegelung/Entriegelung der Bedienung

Nach der Inbetriebnahme kann die Bedienung verriegelt werden. Damit schützen Sie Ihre Meßstelle gegen ungewollte und unbefugte Veränderung Ihrer Eingaben:

#	Taste	Eingabe	
1		Bedienung verriegeln: Gleichzeitig einmal +Z und -S drücken	
2		Bedienung entriegeln: Gleichzeitig einmal +S und -Z drücken	

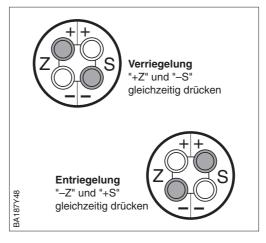

Verriegelung mit Tasten hat Vorrang

Hinweis!

Durch Verriegeln über die Tastatur wird sowohl die Bedienung über die Tastatur, als auch die gesamte Bedienung über die Handbediengeräte oder Commuwin II gesperrt. Die Aufhebung dieser Sperrung kann nur wieder über die Tastatur erfolgen.



Tasten

5 Druckmessung Cerabar S

5 Druckmessung

5.1 Inbetriebnahme über Universal HART Communicator DXR 275, Commulog VU 260 Z oder Commuwin II

Inhalt

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen:

- Vorbereitung der Inbetriebnahme
 - Rücksetzen auf Werkseinstellung
 - Dämpfung einstellen
 - Druckeinheit wählen
- Allgemeine Beschreibung der Einstellung des Meßbebreichs
 - Meßanfang und -ende: Einstellung ohne Referenzdruck
 - Meßanfang und -ende: Abgleich mit Referenzdruck
 - Einstellung des Biasdrucks
- Weitere Eingabemöglichkeiten
 - 4 mA-Schwelle eingeben
 - Ausgang bei Störung wählen
 - Meßstelle sichern durch Verriegeln
 - Abfrage von Informationen zur Meßstelle




Hinweis zur Bedienung über Commulog VU 260 Z

- Einmaliges Drücken der Taste **E** ruft den Eingabemodus auf die Zeile blinkt.
- Zum Abschluß der Eingabe muß noch einmal mit **E** bestätigt werden.

Rücksetzen auf Werkseinstellung

Durch Eingabe einer bestimmten Codezahl können die Eingaben zur Matrix ganz oder teilweise auf die Werkswerte zurückgesetzt werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von "Reset" und ihre Auswirkungen entnehmen Sie bitte Kapitel 7.3 "Reset".

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe		
Hau	uptgruppe: Transmitter Info				
1	Rücksetzen auf Werkseinstellung				
	V2H9	➤ Reset	2380 Bestätigen E		

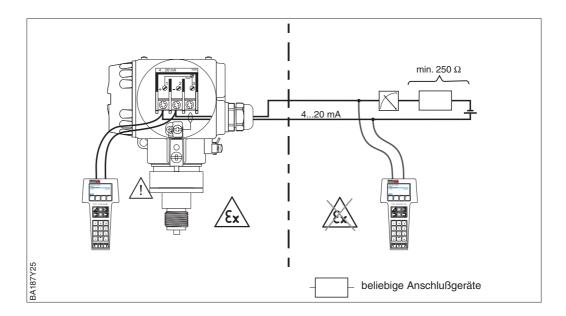


Die Dämpfung beeinflußt die Geschwindigkeit, mit der die Anzeige in V0H0 und das Ausgangssignal auf Änderungen des Drucks reagieren.

Dämpfung τ

Die Einstellung der Dämpfung über Kommunikation ist nur über die Schalterstellung "0" möglich (vgl. Lage des Dämpfungsdrehschalters Seite 23).

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe			
Hau	Hauptgruppe: Grundabgleich					
1	Unterdrückung von Meßwertschwankungen					
	V0H7	➤ Dämpfung τ = 040 s	z.B. 20 s Bestätigen E			

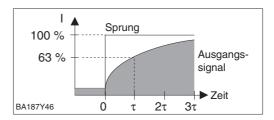

Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle Angaben zum Druck auf die neue Druckeinheit wählen Einheit umgerechnet.

Beispiel: Der Meßbereich von 0...10 bar wird nach Wahl der Einheit "psi" in 0...145,5 psi umgerechnet.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe			
Hau	uptgruppe: Grundabgleich					
1	Druckeinheit auswählen					
	V0H9	➤ Wähle Druckeinheit	z.B. psi Bestätigen E			

Die Druckeinheiten in der Tabelle unten stehen zur Wahl:

mbar	bar	Pa	hPa	kPa	MPa	mmH ₂ O
m H ₂ O	in H ₂ O	ft H ₂ O	psi	g/cm ²	kg/cm ²	kgf/cm ²
atm	lb/ft ²	Torr	mmHg	inHg		

Ist eine Darstellung des Druckwertes in "%" gewünscht, gehen Sie gemäß folgenden Abschnitt "Ausgabe Druck in %" vor.

Ist eine Darstellung des Druckwertes in "%" gewünscht, muß die Betriebsart auf "Druck %" eingestellt werden. Mit den Parametern "Anzeige bei 4 mA" (V3H1) und "Anzeige bei 20 mA" (V3H2), setzen Sie den Anfangs- und Endwert fest. Mit dem Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) wählen Sie "%".

Ausgabe Druck in %

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe	
На	uptgrup	pe: Linearisierung		
1	Betrieb	sart "Druck %" wähl	en	
	V3H0	➤ Betriebsart Druck %	Bestätigen E	
2	Anfang	fangswert eingeben		
	V3H1	➤ Anzeige bei 4 mA	z.B. 0% Bestätigen E	
3	Endwert eingeben			
	V3H2	➤ Anzeige bei 20 mA	z.B. 100% Bestätigen	
4	Einheit	"%" wählen		
	V3H3	➤ Einheit nach Linearisierung	% Bestätigen E	

Meßanfang und -ende: Einstellung ohne Referenzdruck

Der gewünschte Druck für Meßanfang und Meßende wird über Kommunikation eingestellt.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe				
Hau	uptgruppe: Grundabgleich						
1	Bekanr	ten Druck für Meßar	nfang eingeben				
	V0H1	➤ Setze 4 mA	z.B. 1 bar Bestätigen E				
2	Bekannten Druck für Meßende eingeben						
	V0H2	➤ Setze 20 mA	z.B. 2 bar Bestätigen E				

Meßanfang und -ende: Abgleich mit Referenzdruck

Ein Referenzdruck steht zur Verfügung der genau dem gewünschten Meßanfang und Meßende entspricht.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
Hau	ptgrupp	e: Grundabgleich	
1	Anliegenden Druck für Meßanfang übernehmen		
	V0H3	➤ Setze 4 mA automatisch	Bestätigen E
2	Anliege	enden Druck für Meß	ende übernehmen
	V0H4	➤ Setze 20 mA automatisch	Bestätigen E


Lageabgleich - Anzeige (Biasdruck)

Zeigt die Anzeige nach dem Abgleich des Meßanfangs bei Prozeßdruck Null nicht Null an (Lageabhängigkeit), kann sie durch Eingabe der Druckdifferenz oder Übernahme eines vorhandenen Biasdrucks auf Null korrigiert werden (Lageabgleich). Der Lageabgleich über einen Biasdruck hat keinen Einfluß auf den Stromausgang.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe					
Hau	lauptgruppe: Grundabgleich							
1	Anzeige auf "0" setzen Ein anliegender Biasdruck (lageabhängiger Druck) wird als Nulldruck übernommen.							
	V0H6 ► Setze Biasdruck automatisch Bestätigen ■							
Alte	rnativ							

Anzeige auf "0" setzen durch Eingabe eines bekannten Biasdrucks (lageabhängiger Druck)

➤ Setze Biasdruck z.B. 20 mbar E V0H5 Bestätigen

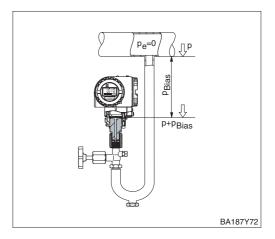

Der Parameter "Korrektur Nullpunkt" (V9H5) bietet eine weitere Möglichkeit einen Lageabgleich vorzunehmen. Im Gegensatz zum Lageabgleich mittels Biasdruck (V0H5/V0H6) wird zusätzlich zum Anzeigewert der Vor-Ort-Anzeige (Meßwert (V0H0)) der Stromwert mit abgeglichen.

Nullpunkt-Korrektur


Bei der Nullpunkt-Korrektur wird einem anliegenden Druck über "Korrektur Nullpunkt" (V9H5) ein Korrekturwert zugewiesen. Dadurch wird die Sensorkennlinie gemäß Abbildung verschoben und die Werte für "Low Sensor Trim" (V7H4) und "High Sensor Trim" (V7H5) neu berechnet. Das Matrixfeld "Wert Nullpunkt Korrektur" (V9H6) zeigt den Wert an, um welchen die Sensorkennlinie verschoben wurde.

Der Wert für "Wert Nullpunkt Korrektur" (V9H6) wird wie folgt berechnet:

• "Wert Nullpunkt Korrektur" (V9H6) = "Sensor Druck" (V7H8) – "Nullpunkt Korrektur" (V9H5)

Der "Sensor Druck" (V7H8) zeigt den aktuell anliegenden Druck an.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe			
1	(lageat	Anzeige "Meßwert" (V0H0) = 0,03 bar (lageabhängiger Druck) Anzeige "Stromanzeige" (V7H0) = 4,03 mA Der 4 mA-Wert (V0H1) ist auf 0,0 bar gesetzt.				
2	"Sensor	Druck für Nullpunkt-Korrektur liegt an: "Sensor Druck" (V7H8) = 0,03 bar (entspricht dem lageabhängigen Druck)				
На	uptgrupp	oe: Service				
3	Der Wert 0.0 wird dem anliegendem Druck zugewiesen.					
	V9H5	➤ Korrektur Nullpunkt	0,0 Bestätigen E			
4	Nullpunkt Bestätigen L Nach Eingabe in Parameter "Korrektur Nullpunkt" (V9H5), nehmen die Parameter folgende Werte an: - "Wert Nullpunkt Korrektur" (V9H6): V9H6 = V7H8 - V9H5 V9H6 = 0,03 bar - 0,0 bar V9H6 = 0,03 bar - "Meßwert" (V0H0) = 0,0 bar - "Stromanzeige" (V7H0) = 4,00 mA					

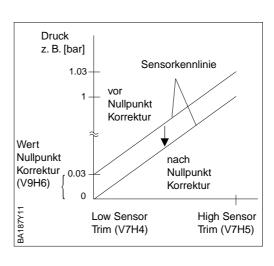

Der Signalstrom im störungsfreien Meßbetrieb ist standardmäßig auf 3,8...20,5 mA 4 mA-Schwelle eingestellt. Mit der Wahl der 4 mA-Schwelle wird sichergestellt, daß ein minimaler Signalstrom von 4 mA nicht unterschritten wird.

Es gilt:


- AUS: untere Strombegrenzung 3,8 mA • EIN: untere Strombegrenzung 4 mA
- Matrix Weg durch die Eingabe Hauptgruppe: Zusatz Funktionen V7H3 ► Stromausgang z.B. EIN Bestätigen **E** min. 4 mA

5 Druckmessung Cerabar S

Alarmverhalten

Zur Signalisierung einer Störung wird ein Fehlercode mit dem Meßwert übertragen. Die Balkenanzeige in der Anzeige nimmt den von Ihnen gewählten Wert an. Für die Einstellung "Alarmverhalten" (V0H8) ¹⁾ = "Max. Alarm" ist der Strom über den Parameter "Max. Alarmstrom" (V9H4) von 21...22,5 mA einstellbar (Werkeinstellung: 22 mA).

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe		
Hau	ptgrupp	e: Grundabgleich			
1	Alarmv	erhalten wählen			
		➤ Alarm- verhalten ¹⁾	z.B. Max. Alarm Bestätigen		
Hau	lauptgruppe: Service				
2	Stromw	omwert für "Max. Alarm" eingeben			
	V9H4	➤ Max. Alarmstrom	z.B. 22 mA Bestätigen E		

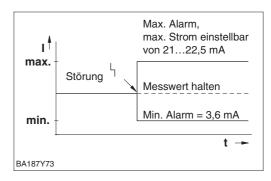

1) bei INTENSOR "Ausgang bei Störung"

5.2 Verriegelung/Entriegelung der Bedienung


Nach Abgleich bzw. Eingabe aller Parameter kann die Bedienung verriegelt werden:

- über die Tasten +Z und -S oder
- über die Matrix durch Eingabe einer dreistelligen Codezahl ≠ 130 in V9H9 (130 ist die Codezahl zur Entriegelung Ihrer Meßstelle).

Damit schützen Sie Ihre Meßstelle gegen ungewollte und unbefugte Veränderung Ihrer Eingaben:

#	Taste	Eingabe
1		Bedienung verriegeln: Gleichzeitig einmal +Z und -S drücken
2		Bedienung entriegeln: Gleichzeitig einmal +S und -Z drücken

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe		
Hau	lauptgruppe: Service				
1	Bedien	nung sperren (verriegeln)			
	V9H9	➤ Verriegeln	z.B. 131 (≠ 130)		
		Bestätigen E			
2	Bedien	nung freigeben (entriegeln)			
	V9H9	➤ EntriegeIn	130 Bestätigen E		

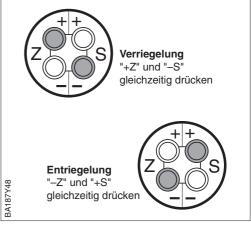

Verriegelung mit Tasten hat Vorrang

Die Tabelle gibt einen Überblick über die Verriegelungsfunktion

Verriegelung		Veränderung/Sch	chreiben über Entriegelung über		r
über	der Parameter	Tasten	Kommunikation	Tasten	Kommunikation
Tasten	ja	nein	nein	ja	nein
Matrix	ia	nein	nein	ia	ia

Tasten

Matrix

Cerabar S 5 Druckmessung

5.3 Informationen zur Meßstelle

Folgende Informationen zur Meßstelle können Sie abfragen:

Matrixfeld	Anzeige oder Eingabe		
Meßwerte			
V0H0	Hauptmeßwert: Druck		
V2H6	Aktuelle Sensortemperatur (Einheit in V7H9 wählbar)		
V7H0	Aktueller Strom in mA		
V7H8	Aktueller Sensordruck (Einheit in V0H9 wählbar)		
Sensordaten			
V0H1	Meßanfang		
V0H2	Meßende		
V2H5	Überlastzähler Druck (0255)		
V7H4	Low Sensor Trim (Einheit in V0H9 wählbar)		
V7H5	High Sensor Trim (Einheit in V0H9 wählbar)		
V7H6	Untere Meßgrenze des Sensors (Einheit in V0H9 wählbar)		
V7H7	Obere Meßgrenze des Sensors (Einheit in V0H9 wählbar)		
V9H7	Druck vor Biaskorrektur (Einheit in V0H9 wählbar)		
V9H8	Druck nach Biaskorrektur (Einheit in V0H9 wählbar)		
Information zur Me	Bstelle		
V2H2	Geräte- und Softwarenummer		
Störungsverhalten			
V2H0	Aktueller Diagnosecode		
V2H1	Letzter Diagnosecode		

Die Schleppzeigerfunktion erlaubt, für Druck und Temperatur rückwirkend den jeweils kleinsten und größten gemessenen Wert abzufragen. Der Wert geht beim Abschalten des Gerätes nicht verloren.

Anzeigen zur Diagnose

Matrixfeld	Anzeige	
V2H3	Schleppzeiger P Min (Minimaler Druck)	
V2H4	Schleppzeiger P Max (Maximaler Druck))	
V2H7	Schleppzeiger T Min (Minimale Temperatur)	
V2H8	Schleppzeiger T Max (Maximale Temperatur)	
V2H6	Aktuelle Sensortemperatur (Einheit in V7H9 wählbar)	
V2H5	Überlastzähler (0255)	

Die Matrixzeile "VA Kommunikation" kann nur über das Bedienprogramm Commuwin II oder die Handbediengeräte Universal HART Communicator DXR 275 oder Commulog VU 260 Z abgefragt und parametriert werden.

Kommunikationsebene

	<u></u>			
VAH0	Bezeichnung der Meßstelle			
	Hier können Sie mit max. 8 Zeichen Ihre Meßstelle benennen			
VAH1	Anwendertext			
VAH2 – VAH8	Informationen zum Gerät			

6 Füllstandmessung Cerabar S

6 Füllstandmessung

6.1 Inbetriebnahme über Universal HART Communicator DXR 275, Commulog VU 260 Z oder Commuwin II

Funktionsprüfung

Über Kommunikation sind zusätzlich die Betriebsarten "Füllstand linear", "Füllstand zylindrisch liegend" und "Manuelle Kennlinie" wählbar. In diesen Betriebsarten wird der aktuelle Druckmeßwert automatisch in "%" umgerechnet. Andere Füllstands-, Volumenund Gewichtseinheiten sind zur besseren Darstellung über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" wählbar.

Ob Ihr Gerät diese Betriebsarten bietet, können Sie wie folgt überprüfen:

- Im Bestellcode steht an sechster Stelle als Elektronikvariante M oder N Bsp.: PMP 635-R 1 3L 1 M 1 A AF 1
- Die Funktion "Linearisierung" (in der Bedienmatrix Zeile V3) kann angewählt werden.
- Als Geräte- und Software-Nr. steht im Matrixfeld V2H2 bzw. unter der Hauptgruppe "Transmitter Info":
 - für Geräte mit HART-Protokoll: 6570
 - für Geräte mit INTENSOR-Protokoll: 6950.

Inhalt

Dieses Kapitel enthält folgende Informationen:

- Vorbereitung der Inbetriebnahme
- Rücksetzen auf Werkseinstellung
- Dämpfung einstellen
- Druckeinheit wählen
- Dichtekorrektur
- Allgemeine Beschreibung der Einstellung des Meßbereichs
 - Abgleich mit Referenzdruck
 - Trockenabgleich
- Füllstandeinstellungen
 - Linearisierung manuell oder halbautomatisch
- Weitere Eingabemöglichkeiten
 - 4 mA-Schwelle eingeben
 - Ausgang bei Störung wählen
 - Meßstelle sichern durch verriegeln
 - Abfrage von Informationen zur Meßstelle




Hinweis zur Bedienung über Commulog VU 260 Z

- Einmaliges Drücken der Taste E ruft den Eingabemodus auf die Zeile blinkt.
- Zum Abschluß der Eingabe muß noch einmal mit **E** bestätigt werden.

Durch Eingabe einer bestimmten Codezahl können die Eingaben zur Matrix ganz oder teilweise auf die Werkswerte zurückgesetzt werden. Weitere Informationen zu den verschiedenen Arten von "Reset" und ihre Auswirkungen entnehmen Sie bitte Kapitel 7.3 "Reset".


#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe			
Hau	lauptgruppe: Transmitter Info					
1	Rückse	cksetzen auf Werkseinstellung				
	V2H9	➤ Reset	2380 Bestätigen E			

Rücksetzen auf Werkseinstellung

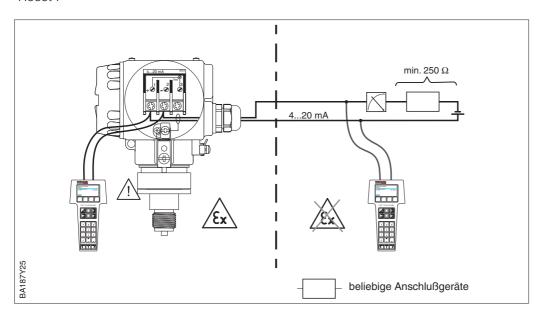

Die Dämpfung beeinflußt die Geschwindigkeit, mit der die Anzeige in V0H0 und das Ausgangssignal auf Änderungen des Drucks reagieren.

Die Einstellung der Dämpfung über Kommunikation ist nur über die Schalterstellungen "0" möglich (vgl. Lage des Drehschalters Seite 23).

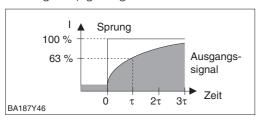

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe		
Hauptgruppe: Grundabgleich					
1	Unterd	rückung von Meßwertschwankungen			
	V0H7	➤ Dämpfung τ = 040 s	z.B. 20 s Bestätigen E		

Nach der Wahl einer neuen Druckeinheit werden alle Angaben zum Druck auf die neue Einheit umgerechnet.

Beispiel:

Der Meßbereich von 0...10 bar wird nach Wahl der Einheit "psi" in 0...145,5 psi umgerechnet.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe			
Hau	lauptgruppe: Grundabgleich					
1	Druckeinheit auswählen					
	V0H9	➤ Wähle Druckeinheit	z.B. mbar Bestätigen E			

Druckeinheit wählen

Dämpfung τ

Die Druckeinheiten in der Tabelle unten stehen zur Wahl:

mbar	bar	Pa	hPa	kPa	MPa	mmH ₂ 0
mH ₂ O	inH ₂ O	ftH ₂ O	psi	g/cm ²	kg/cm ²	kgf/cm ²
atm	lb/ft ²	Torr	mmHg	inHg		

6 Füllstandmessung Cerabar S

Füllstand, Volumen- oder Gewichtseinheit wählen (Einheit nach Linearisierung)

Die Einheiten für Füllstand, Volumen oder Gewicht sind über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) wählbar. Die Wahl einer dieser Einheiten dient ausschließlich der besseren Darstellung. Sie hat keinen Einfluß auf den Hauptmeßwert. Beispiel: Nach der Wahl der Einheit "t" werden "55 kg" als "55 t" angezeigt.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Text			
Hau	Hauptgruppe: Linearisierung					
1	Füllstand-, Volumen- oder Gewichtseinheit auswählen					
	V3H3	➤ Einheit nach Linearisierung	z.B. kg Bestätigen E			

Einheiten für die Betriebsarten "Füllstand linear" und "Füllstand Kennlinie":

%	cm	dm	m	inch	ft
I	hl	cm ³	dm ³	m^3	ft ³
US gal	Imp gal	ton	kg	t	lb

Einheiten für die Betriebsart "Füllstand zylindrisch liegend":

%	I	hl	cm ³	dm ³	m ³
m³ • 10	m ³ • 100	ft ³	ft3 • 10	ft ³ • 100	US gal
Imp gal	ton	kg	t	lb	

Wenn Sie den Meßwert (V0H0) in der gewählten Einheit umgerechnet darstellen möchten, müssen für den minimalen und maximalen Füllstandswert umgerechnete Werte eingegeben werden. Der Parameter "Anzeige bei 4 mA" (V3H1) entspricht dem minimalen und der Parameter "Anzeige bei 20 mA" (V3H2) entspricht dem maximalen Füllstandswert.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Text	
1	Meßant "Setze	Beispiel: Meßanfang und -ende sind gesetzt: "Setze 4 mA" (V0H1) = 0 mbar "Setze 20 mA" (V0H2) = 1500 mbar		
2		tuelle Meßwert zeigt (V0H0) = 750 mbar a		
Ha	uptgrup	oe: Linearisierung		
3	Betrieb	sart z.B. "Füllstand l	inear" wählen	
	V3H0	➤ Füllstand linear	Bestätigen E	
4	Der minimale und maximale Füllstandswert sowie der aktuelle Meßwert werden wie folgt angezeigt: - "Anzeige bei 4 mA" (V3H1) = 0 % - "Anzeige bei 20 mA" (V3H2) = 100 % - "Meßwert" (V0H0) = 50 %			
5	Füllstand-, Volumen- oder Gewichtseinheit wählen			
	V3H3	➤ Einheit nach Linearisierung	z.B. m Bestätigen E	
6			nimalen Füllstand	
	V3H1	➤ Anzeige bei 4 mA	z.B. 0 (m) Bestätigen E	
7	Umgerechneten Wert für maximalen Füllstand eingeben			
	V3H2	➤ Anzeige bei 20 mA	z.B. 15 (m) Bestätigen	

Ergebnis

- Die Parameter für den minimalen und maximalen Füllstandswert zeigen an:
 - "Anzeige bei 4 mA" (V3H1) = 0 m
 - "Anzeige bei 20 mA" (V3H2) = 15 m
- Der aktuelle Meßwert (V0H0) zeigt an:
 Meßwert (V0H0) = 7,5 m

Cerabar S 6 Füllstandmessung


Soll der Abgleich mit Wasser erfolgen, oder wechselt später das Produkt, korrigieren Sie Ihre Abgleichwerte einfach durch Eingabe eines Dichtefaktors.

Dichtekorrektur

Beispiel: Ein Behälter wird mit Wasser gefüllt und abgeglichen. Die Dichte von Wasser (alte Dichte) ist 1 g/cm³. Später wird der Behälter als Lagertank genutzt und mit dem zu messenden neuen Medium gefüllt. Die neue Dichte ist 1,2 g/cm³. In V3H4 steht noch die Werkseinstellung 1, d.h. der aktuelle Faktor ist 1.

Ermittlung des Dichtefaktors

Dichtefaktor =
$$1 \cdot \frac{1,2g/cm^3}{1g/cm^3}$$

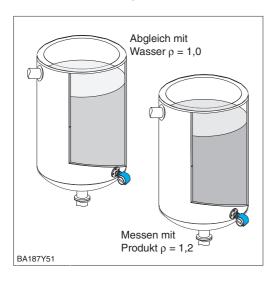

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Text
Ha	uptgruppe: Linearisierung		
1	Eingabe eines Dichtefaktors, z.B. nach Wechsel des Produkts		
	V3H4	➤ Dichtefaktor	z.B. 1,2 Bestätigen E

Ergebnis

 Der Meßwert in V0H0 wird durch den Dichtefaktor geteilt und damit an das neue Produkt angepasst.

Hinweis!

Der Dichtefaktor wirkt auf die Füllstandmessung. Berücksichtigen Sie bei Änderung der Produktdichte, daß eine vorhandene Linearisierungskurve nur mit dem neuen Dichtefaktor weiter verwendet werden kann.



6 Füllstandmessung Cerabar S


6.2 Abgleich mit Referenzdruck


Zum Abgleich wird der Behälter jeweils bis Meßanfang und Meßende befüllt. Durch die Wahl der Betriebsart kann zwischen den Behälterformen

- stehend "Füllstand linear" und
- liegend "Füllstand zylindrisch liegend" gewählt werden.

Abgleich

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe		
Beh	Behälter bis zum Füllstandnullpunkt füllen				
1	eines a	e auf "0" setzen ducl nliegenden Biasdruc hängiger Druck)			
	V0H6	➤ Setze Biasdruck automatisch	Bestätigen E		
2	Anliege überne	enden Druck als Meß hmen	Banfang		
	V0H3	➤ Setze 4 mA automatisch	Bestätigen E		
Beh	älter bis	zum Füllstandendp			
3	Anliege	enden Druck für Meß	Bende übernehmen		
	V0H4	➤ Setze 20 mA automatisch	Bestätigen E		
#	Wechsel des Produkts? siehe "Dichtekorrektur" Seite 33				
Наι	ıptgrupp	e: Linearisierung			
4	4 Betriebsart wählen				
	V3H0	Betriebsart ➤ Füllstand linear oder ➤ Füllstand zylindrisch liegend	Bestätigen E Bestätigen E		
5	Füllhöhe oder Volumen beim Füllstandnullpunkt eingeben				
	V3H1	➤ Anzeige bei 4 mA	z.B. 0 Bestätigen E		
6 Füllhöhe oder Volumen beim Füllstandendpunkt eingeben		**			
	V3H2	➤ Anzeige bei 20 mA	z.B. 100 Bestätigen E		
7		nd- oder Volumenein Ihl siehe Tabellen Se			
	V3H3	➤ Einheit nach Linearisierung	z.B. hl Bestätigen E		

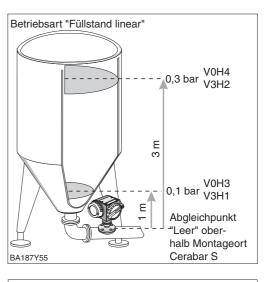

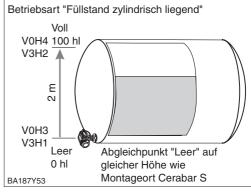



Hinweis!

Für den Schritt 1 können Sie auch eine Nullpunkt-Korrektur gemäß Kapitel 5.1, Seite 27 durchführen.

6.3 Trockenabgleich


Der Trockenabgleich ist ein berechneter Abgleich, der auch bei nicht montiertem Cerabar S oder beliebig gefülltem Behälter durchgeführt werden kann. Der Abgleichpunkt "Leer" ist normalerweise am Montageort der Meßzelle. Soll die Messung bei einem anderen Füllstand beginnen, muß dies bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die Voraussetzungen für den Trockenabgleich sind:


- Die Füllhöhen für die Abgleichpunkte "Leer" und "Voll" sind bekannt.
- Der Dichtefaktor ist bekannt.
- Der Druck für "Leer" und "Voll" ist berechnet worden ($p = \rho gh$)

Durch die Wahl der Betriebsart kann zwischen Behälterformen

- stehend "Füllstand linear" und
- liegend "Füllstand zylindrisch liegend" gewählt werden.

Matrix | Weg durch die Eingabe Menüs Anzeige auf "0" setzen durch Eingabe eines bekannten Biasdrucks (lageabhängiger Druck) V0H5 z.B. 0,1 bar Setze Bestätigen **E** Biasdruck Berechneten Druck für Meßanfang eingeben z.B. 0,1 bar Bestätigen V0H1 ► Setze 4 mA Berechneten Druck für Meßende eingeben ➤ Setze 20 mA z.B. 0,3 bar Bestätigen **E** Wechsel des Produkts? siehe "Dichtekorrektur" Seite 33 Hauptgruppe: Linearisierung Betriebsart wählen V3H0 Betriebsart ➤ Füllstand linear Bestätigen oder ➤ Füllstand zvlindrisch Bestätigen **E** liegend Füllhöhe oder Volumen bei minimalem Füllstand eingeben V3H1 ➤ Anzeige bei z.B. 0 Bestätigen **E** 4 mA Füllhöhe oder Volumen bei maximalem Füllstand eingeben V3H2 ➤ Anzeige bei z.B. 100 Bestätigen **E** 20 mA Füllstand- oder Volumeneinheit wählen (Auswahl siehe Tabellen Seite 32) z.B. hl V3H3 ➤ Einheit nach Bestätigen **E** Linearisierung

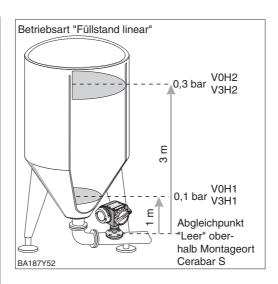

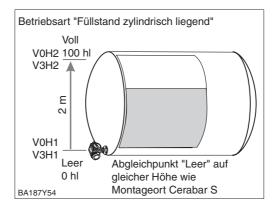

Abgleich

Hinweis!

Für den Schritt 1 können Sie auch eine Nullpunkt-Korrektur gemäß Kapitel 5.1, Seite 27 durchführen.



Nach einem Trockenabgleich sollte das erste Füllen des Behälters auf jeden Fall unter Aufsicht erfolgen, um eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten sofort zu erkennen.

Kontrolle nach Einbau

6 Füllstandmessung Cerabar S

6.4 Linearisierung

Linearisierungsmodus

Die Linearisierung ermöglicht eine Volumenmessung in Behältern z. B. mit konischem Auslauf, in denen das Volumen nicht direkt proportional zum Füllstand ist. Die Tabelle unten gibt einen Überblick der Linearisierungsfunktion (V3H6), die mit der Betriebsart "Füllstand Kennlinie" (V3H0) zur Verfügung stehen. Die Linearisierung folgt einem Abgleich in den gewünschten Volumeneinheiten. Einheiten für Füllstand, Volumen oder Gewicht sind über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) wählbar (siehe auch Tabellen, Seite 32).

Eingabe V3H6	Linearisierungsmodus	Bedeutung	
1	manuelle Eingabe	Für eine Linearisierungskurve werden max. 21 Wertepaare aus einem %-Füllstand und dem jeweils entsprechenden %-Volumen eingegeben.	
2	halbautomatische Eingabe einer Linearisierungskurve "Auslitern"	Bei der halbautomatischen Eingabe der Linearisierungskurve wird der Tank schrittweise gefüllt oder entleert. Die Füllhöhe erfaßt der Cerabar S automatisch über den hydrostatischen Druck, das zugehörige Volumen wird eingegeben.	
Außerder	dem bietet V3H6 die Funktionen:		
0	Tabelle aktivieren	Eine eingegebene Linearisierungstabelle tritt erst in Kraft, wenn sie zusätzlich aktiviert wird.	
3	Tabelle löschen	Vor Eingabe einer Linearisierungstabelle muß immer eine eventuell vorhandene Tabelle gelöscht werden. Dabei springt der Linearisierungsmodus automatisch auf linear.	

Warnungen

Nach dem Aktivieren wird die Linearisierungskurve auf ihre Plausibilität überprüft. Folgende Warnungen können auftreten:

Code	Тур	Bedeutung
E602	Warnung	Die Linearisierungskurve ist nicht monoton steigend oder fallend. In V3H7 erscheint automatisch die Nummer des letzten gültigen Wertepaares. Ab dieser Nummer müssen alle Wertepaare neu eingegeben werden.
E604	Warnung	Die Linearisierungskurve besteht aus weniger als zwei Wertepaaren. Ergänzen Sie Ihre Eingaben um weitere Wertepaare.


Nach Wahl der Betriebsart "Füllstand Kennlinie" kann folgende Fehlermeldung erscheinen:

Code	Тур	Bedeutung
E605		Die manuelle Linearisierungskurve ist unvollständig oder keine Linearisierungskurve gespeichert. Geben Sie die Linearisierungskurve in der Betriebsart "Füllstand linear" ein und wählen Sie erst dann die Betriebsart Kennlinie.

Die **Voraussetzungen** für eine manuelle Linearisierung sind wie folgt:

- Die max. 21 Wertepaare für die Punkte der Linearisierungskurve sind bekannt.
- Die Kurve wird als % Füllstand (% Druckspanne) gegen % Volumen eingegeben. Die Linearisierungskurve muß stetig steigen oder fallen.
- Der Meßwert wird als Volumen ausgegeben.

Volumen beix % Füllstand = $\frac{\text{Gesamtvolumen} \cdot \text{Volumen}(\%)}{100}$

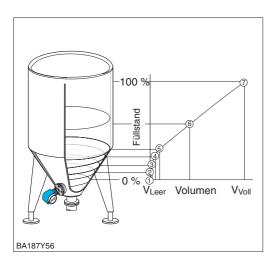

Beispieltabelle

Punkt	Meßwert (mbar)	Füllstand (%)	Volumen (%)
1	0	0	0
2	100	20	8
3	200	40	20
7	500	100	100



Hinweis!

- Für den Schritt 1 können Sie auch eine Nullpunkt-Korrektur gemäß Kapitel 5.1, Seite 27 durchführen.
- Bei den Schritten 1-3 kann auch ein Abgleich mit Referenzdruck erfolgen, siehe Seite 34.
- Im Editiermodus, V3H6 = manuelle Eingabe, können Sie einzelne Punkte einer Linearisierungstabelle durch Eingabe von "9999" für Füllstand oder Volumen löschen. Zuvor muß die Linearisierungstabelle einmal aktiviert werden.

Die Eingabe der Wertepaare für die Linearisierungskurve erfolgt nach einem Abgleich mit Referenzdruck bzw. einem Trockenabgleich in %. Nachfolgend wird der Vorgang mit dem Trockenabgleich beschrieben (vgl. auch Seite 35).

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
1	Anzeig	e auf "0" setzen	
	V0H5	➤ Setze Biasdruck	z.B. 0,1 mbar Bestätigen E
2	Boroch	ıl ıneten Druck für Me	
_	V0H1	➤ Setze 4 mA	z.B. 0 mbar
	VOITI	DOUZE 4 III/A	Bestätigen E
3	Berech	nneten Druck für Me	•
	V0H2	➤ Setze 20 mA	z.B. 500 mbar
			Bestätigen E
#		el des Produkts? Dichtekorrektur" Sei	te 33
Ha	uptgrup	pe: Linearisierung	
4	Lineari wählen	sierungsmodus "ma ı	nuelle Eingabe"
	V3H6	Betriebsart ➤ manuell	Bestätigen E
5	Tabelle	e eingeben	
	V3H7	➤ Zeilennummer	1 Bestätigen E
	V3H8	➤ Eingabe Füllstand	z.B. 0% Bestätigen E
	V3H9	➤ Eingabe Volumen	z.B. 0% Bestätigen E
		5 wiederholen, bis a eben sind.	alle Punkte
6	Kennlir	nie aktivieren	
	V3H6	➤ Tabelle aktivieren	Bestätigen E
7	Betrieb	sart Füllstand Kenn	linie wählen
	V3H0	➤ Füllstand Kennlinie	Bestätigen E
8	Füllhöhe oder Volumen bei minimalem Füllstand eingeben		minimalem
	V3H1	➤ Anzeige bei 4 mA	z.B. 0 Bestätigen E
9 Füllhöhe oder Volumen bei maximale Füllstand eingeben			
	V3H2	➤ Anzeige bei 20 mA	z.B. 10 Bestätigen E
10		nd- oder Volumeneir ahl siehe Tabellen Se	nheit wählen
	V3H3	➤ Einheit nach Linearisierung	z.B. hl Bestätigen E

Manuelle Eingabe


6 Füllstandmessung Cerabar S

Halbautomatische Eingabe

Die **Voraussetzungen** für eine halbautomatische Eingabe der Kennlinie sind wie folgt:

- Der Behälter kann z. B. beim Leer-/Vollabgleich gefüllt und bei der Linearisierung schrittweise entleert werden, wie unten beschrieben. Der Füllstand wird über den hydrostatischen Druck automatisch erfaßt. Das zugehörige Volumen wird in % eingegeben.
- Der Meßwert wird als Volumen ausgegeben.

Volumen beix % Füllstand = $\frac{Gesamtvolumen \cdot Volumen(\%)}{100}$

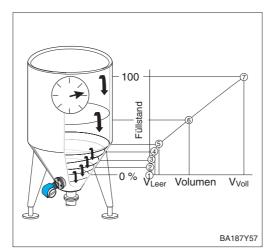

Beispieltabelle

Punkt	Meßwert (mbar)	Füllstand (%)	Volumen (%)
1	0	0	0
2	100	20	8
3	200	40	20
7	500	100	100



Hinweis!

- Für den Schritt 1 können Sie auch eine Nullpunkt-Korrektur gemäß Kapitel 5.1, Seite 27 durchführen.
- Bei den Schritten 1-3 kann auch ein Trockenabgleich erfolgen, siehe Seite 35.
- Im Editiermodus, V3H6 = manuelle Eingabe, können Sie einzelne Punkte einer Linearisierungstabelle durch Eingabe von "9999" für Füllstand oder Volumen löschen. Zuvor muß die Linearisierungstabelle einmal aktiviert werden.

Die Eingabe der Wertepaare für die Linearisierungskurve erfolgt nach einem Abgleich mit Referenzdruck bzw. einem Trockenabgleich in %. Nachfolgend wird der Vorgang mit Abgleich mit Referenzdruck beschrieben.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
Beh	ı nälter bis	zum Füllstandnullp	unkt füllen
1		e auf "0" setzen durc nliegenden Biasdru	
	V0H6	Setze Biasdruck automatisch	Bestätigen E
2	Anliege überne	enden Druck als Me hmen	Banfang
	V0H3	➤ Setze 4 mA automatisch	Bestätigen E
Beh	älter bis	zum Füllstandendp	unkt füllen
3	Anliege überne	enden Druck als Me hmen	ßende
	V0H4	➤ Setze 20 mA automatisch	Bestätigen E
#		el des Produkts? Dichtekorrektur" Seit	te 33
Наι	ıptgrup	e: Linearisierung	
4		sierungsmodus "hall e" wählen	bautomatische
	V3H6	Betriebsart ➤ halbautomatisch	Bestätigen E
5	Tabelle	eingeben	
	V3H7	➤ Zeilennummer	7 Bestätigen E
	V3H8	➤ Eingabe Füllstand	Bestätigen E
	Der akt erfasst	uelle Füllstand wird	automatisch
	V3H9	➤ Eingabe Volumen	z.B. 100% Bestätigen E
		5 wiederholen, bis a eben sind	alle Punkte
6	Kennlin	ie aktivieren	
	V3H6	➤ Tabelle aktivieren	Bestätigen E
7	Betrieb	sart Füllstand Kenn	linie wählen
	V3H0	➤ Füllstand Kennlinie	Bestätigen E
8		e oder Volumen bei nd eingeben	minimalem
	V3H1	➤ Anzeige bei 4 mA	z.B. 0 Bestätigen E
9		e oder Volumen bei nd eingeben	maximalem
	V3H2	➤ Anzeige bei 20 mA	z.B. 10 Bestätigen E
10		nd- oder Volumeneir hl siehe Tabellen Se	nheit wählen
	V3H3	➤ Einheit nach Linearisierung	z.B. hl Bestätigen E

Der Signalstrombereich im störungsfreien Meßbetrieb ist standardmäßig auf 3,8...20,5 mA eingestellt. Mit der Wahl der 4 mA-Schwelle wird sichergestellt, daß ein minimaler Signalstrom von 4 mA nicht unterschritten wird.

4 mA-Schwelle


Es gilt:

- AUS: untere Strombegrenzung 3,8 mA
- EIN: untere Strombegrenzung 4 mA

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe	
Hau	ptgrupp	e: Zusatzfunktione	en	
1	V7H3 (V1H3)	➤ Stromausgang min. 4 mA	z.B. EIN Bestätigen	E

Zur Signalisierung einer Störung wird ein Fehlercode mit dem Meßwert übertragen. Die Balkenanzeige in der Anzeige nimmt den von Ihnen gewählten Wert an. Für die Einstellung "Alarmverhalten" (V0H8) 1) = "Max. Alarm" ist der Strom über den Parameter "Max. Alarmstrom" (V9H4) von 21...22,5 mA einstellbar (Werkeinstellung: 22 mA).

Alarmverhalten

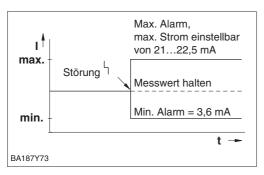

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
На	uptgrup	pe: Grundabgleich	
1	Alarmv	erhalten wählen	
	V0H8	➤ Alarm- verhalten ¹⁾	z.B. Max. Alarm Bestätigen
На	uptgrup	pe: Service	
2	Stromw	ert für "Max. Alarm"	eingeben
	V9H4	➤ Max. Alarmstrom	z.B. 22 mA Bestätigen


1) bei INTENSOR "Ausgang bei Störung"

6.5 Verriegelung/Entriegelung der Bedienung

Nach Abgleich bzw. Eingabe aller Parameter kann die Bedienung verriegelt werden:

- über die Tasten +Z und -S oder
- über die Matrix durch Eingabe einer dreistelligen Codezahl ≠ 130 in V9H9 (130 ist die Codezahl zur Entriegelung Ihrer Meßstelle).

Damit schützen Sie Ihre Meßstelle gegen ungewollte und unbefugte Veränderung Ihrer Eingaben:

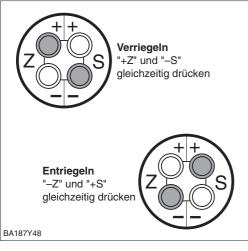

#	Taste	Eingabe
1		Bedienung verriegeln: Gleichzeitig einmal +Z und -S drücken
2		Bedienung entriegeln: Gleichzeitig einmal +S und –Z drücken

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
Hai	uptgrup	oe: Service	
1	Bedien	ung sperren (verrieg	geln)
	V9H9	➤ Verriegeln	z.B. 131 (≠ 130) Bestätigen
2	Bedien	ung freigeben (entri	egeln)
	V9H9	➤ Entriegeln	130 Bestätigen

Matrix

39

Tasten

Verriegelung mit Tasten hat Vorrang

Die Tabelle gibt einen Überblick über die Verriegelungsfunktion:

	,				
Verriegelung über	Anzeige/Lesen	Veränderung/Sch	Schreiben über Entriegelung über		r
	der Parameter	Tasten	Kommunikation	Tasten	Kommunikation
Tasten	ja	nein	nein	ja	nein
Matrix	ja	nein	nein	ja	ja

6 Füllstandmessung Cerabar S

6.6 Informationen zur Meßstelle

Folgende Informationen zur Meßstelle können Sie abfragen:

Matrixfeld	Anzeige oder Eingabe
Meßwerte	3
V0H0	Hauptmeßwert: Füllstand, Volumen bzw. Gewicht
V2H6	Aktuelle Sensortemperatur (Einheit in V7H9 wählbar)
V7H0	Aktueller Strom in mA
V7H8	Sensordruck (Einheit in V0H9 wählbar)
Sensordaten	
V0H1	Meßanfang (Druck für Füllstand "leer")
V0H2	Meßende (Druck für Füllstand "voll")
V2H5	Überlastzähler Druck (0255)
V3H1	Meßanfang für Füllstand, Volumen oder Gewicht (leer)
V3H2	Meßende für Füllstand, Volumen oder Gewicht (voll)
V7H4	Low Sensor Trim (Einheit in V0H9 wählbar)
V7H5	High Sensor Trim (Einheit in V0H9 wählbar)
V7H6	Untere Meßgrenze des Sensors (Einheit in V0H9 wählbar)
V7H7	Obere Meßgrenze des Sensors (Einheit in V0H9 wählbar)
Information zur Mei	ßstelle
V2H2	Geräte- und Softwarenummer
Störungsverhalten	
V2H0	Aktueller Diagnosecode
V2H1	Letzter Diagnosecode

Anzeigen zur Diagnose

Die Schleppzeigerfunktion erlaubt, für Druck und Temperatur rückwirkend den jeweils kleinsten und größten gemessenen Wert abzufragen. Der Wert geht beim Abschalten des Gerätes nicht verloren.

Matrixfeld	Anzeige
V2H3	Schleppzeiger P Min (Minimaler Druck)
V2H4	Schleppzeiger P Max (Maximaler Druck)
V2H7	Schleppzeiger T Min (Minimale Temperatur)
V2H8	Schleppzeiger T Max (Maximale Temperatur)
V2H6	Aktuelle Sensortemperatur (Einheit in V7H9 wählbar)
V2H5	Überlastzähler (0255)

Kommunikationsebene

Die Matrixzeile "VA Kommunikation" kann nur über das Bedienprogramm Commuwin II oder die Handbediengeräte Universal HART Communicator DXR 275 oder Commulog VU 260 Z abgefragt und parametriert werden.

VAH0	Bezeichnung der Meßstelle Hier können Sie mit max. 8 Zeichen (ASCII) Ihre Meßstelle benennen
VAH1	Anwendertext
VAH2 – VAH8	Informationen zum Gerät

7 Diagnose und Störungsbeseitigung

7.1 Diagnose von Störung und Warnung

Erkennt der Cerabar S eine Störung:

Störung

- wird ein Fehlercode mit dem Meßwert übertragen
- nimmt die Balkenanzeige bei gestecktem Anzeigemodul den gewählten Wert zur Störungsmeldung an (Min. Alarm, Max. Alarm oder Messwert halten – der letzte Meßwert wird gehalten) und blinkt.
- kann in V2H0 der aktuelle, in V2H1 der letzte Fehlercode abgelesen werden.

Erkennt der Cerabar S eine Warnung:

Warnung

- wird ein Fehlercode mit dem Meßwert übertragen: der Cerabar S mißt weiter
- kann in V2H0 der aktuelle, in V2H1 der letzte Fehlercode abgelesen werden.

Treten mehrere Fehler gleichzeitig auf, entspricht die Reihenfolge, in der sie angezeigt werden, der Priorität der Fehler.

Fehlercodes in V2H0 und V2H1

Code	Тур	Ursache und Beseitigung	Priorität
E 101	Störung	Sensor Checksummenfehler Fehler beim Auslesen der Checksumme aus dem Sensor-EEPROM. Checksumme nicht korrekt, Übertragungsstörung beim Lesevorgang durch EMV-Einwirkungen (größer als Angaben in Kapitel 9, Technische Daten). EMV-Einwirkungen abblocken. Sensor-EEPROM defekt. Sensor auswechseln.	3
E 103	Störung	Initialisierung aktiv – Nach dem Anschließen des Gerätes wird die Elektronik initialisiert. Initialisierungsvorgang abwarten.	2
E 104	Warnung	ensorkalibration Werte in V7H4 und V7H5 (Low Sensor Trim und High Sensor Trim) liegen zu dicht beeinander, z.B. nach einer Nachkalibration des Sensors. Reset (Code 2509) durchführen, Sensor nachkalibrieren.	
E 106	Störung	ownload aktiv Download abwarten.	
E 110	Störung	Checksummenfehler - Während eines Schreibvorganges (z.B. wenn die Anzeige "E 103" anzeigt) wird die Spannungsversorgung unterbrochen. Spannungsversorgung wieder herstellen. Ggf. Reset (Code 5140) durchführen. - EMV-Einwirkungen (größer als Angaben in Kapitel 9, Technische Daten). EMV-Einwirkungen abblocken. - Hauptelektronik defekt. Elektronik auswechseln.	1
E 111	Störung	Keine Verbindung zum Sensor-EEPROM - Kabelverbindungen Sensorelektronik - Hauptelektronik - Display (interner Bus) unterbrochen oder Sensorelektronik defekt. Stecker zum Sensor kontrollieren. Kabelverbindung überprüfen. Sensor auswechseln.	
E 112 PMC 631, PMC 731	Störung	Keine Verbindung zum Sensor-Analog-/Digitalwandler - Kabelverbindung Sensor - Hauptelektronik unterbrochen. Kabelverbindung überprüfen. - Hauptelektronik defekt. Elektronik austauschen. - Sensorelektronik defekt. Sensor auswechseln.	
E 113 PMC 631, PMC 731	Störung	Meßfehler bei der Druck- und Temperaturmessung Die Sensorelektronik wandelt den Druck- und den Temperaturmeßwert nicht mehr korrekt um. Verbindung "Drucksignal" (PIN 6) am Stecker gelöst. Verbindung wieder herstellen. Sensor oder Sensorelektronik defekt. Sensor auswechseln.	6

Fehlercodes in V2H0 und V2H1 (Fortsetzung)

Code	Тур	Ursache und Beseitigung	Priorität
E 113 PMP 635, PMP 731	Störung	Meßfehler bei der Druck- und Temperaturmessung Analoge Signale vom Sensor zur Hauptelektronik werden nicht mehr korrekt übertragen. Kabelverbindung Sensor - Hauptelektronik unterbrochen. Kabelverbindung überprüfen. Hauptelektronik defekt. Elektronik auswechseln. Sensorelektronik defekt. Sensor auswechseln.	
E 114	Störung	Meßfehler bei der Temperaturmessung Unterschied zwischen der im Sensor berechneten Temperatur und der gemessenen Temperatur ist größer als 50 K. Kabelverbindung Sensor - Hauptelektronik unterbrochen. Kabelverbindung überprüfen. Sensorelektronik defekt. Sensor auswechseln.	7
E 115	Störung	Sensor-Überdruck – Überdruck steht an. <i>Druck verringern bis Meldung erlöscht</i> . – Kabelverbindung Sensor - Hauptelektronik unterbrochen. <i>Kabelverbindung überprüfen</i> . – Sensor defekt. <i>Sensor auswechseln</i> .	8
E 116	Störung	Downloadfehler (PC → Transmitter) - Während eines Downloads werden die Daten zum Prozessor nicht korrekt übertragen, z.B. durch offene Kabelverbindungen, Spannungsspitzen (Ripple) auf der Versorgungsspannung, EMV-Einwirkungen. Kabelverbindung PC - Transmitter überprüfen. Reset (Code 5140) durchführen, Download neu starten.	11
E 118	Störung	Abgleichfehler Editiergrenzen ¹⁾ oder maximaler Turndown überschritten, z. B durch einen unpassenden Download. – Reset (Code 5140) durchführen. Download wiederholen.	15
E 120	Störung	 Sensor-Unterdruck Druck zu niedrig. Druck erhöhen bis Meldung erlöscht. Kabelverbindung Sensor - Hauptelektronik unterbrochen. Kabelverbindung prüfen. Sensor defekt. Sensor auswechseln. 	9
E 602	Warnung	Linearisierungskurve ist nicht monoton steigend oder fallend. - Wertepaare für die Lienearisierungskurve sind nicht korrekt eingegeben. Manuelle Kennlinie auf Plausibilität überprüfen. (Z.B. steigt das Volumen mit der Füllhöhe an?) Ggf. Linearisierung neu durchführen bzw. Wertepaare neu eingeben, siehe Kapitel 6.4 Linearisierung.	14
E 604	Warnung	Die Linearisierungskurve besteht aus weniger als 2 Wertepaaren. – Manuelle Kennlinie überprüfen. Ggf. Linearisierung erneut durchführen bzw. um weitere Wertepaare ergänzen, siehe Kapitel 6.4 Linearisierung.	13
E 605	Störung	Keine Linearisierungskurve gespeichert Linearisierungskurve noch nicht aktiviert, obwohl die Betriebsart "Manueller Füllstand" gewählt wurde. Nach Eingabe aller Wertepaare der Linearisierungskurve, manuelle Kennlinie über Matrixfeld V3H6 (Manueller Füllstand) aktivieren. Hinweis: Die Meldung steht auch an, wenn bereits während der Eingabe der Wertepaare die Betriebsart "Füllstand manuell" gewählt wurde.	12
E 613	Warnung	Stromsimulation aktiv – Simulation ist über V7H1 eingeschaltet, d.h. der Transmitter mißt zur Zeit nicht. Simulation ausschalten.	22
E 620	Warnung	Signalstrom ist außerhalb des Bereiches Der Strom liegt außerhalb des erlaubten Bereiches 3,820,5 mA bzw. 4,020,5 mA, d.h. der Ausgangsstrom paßt nicht zum Meßwert. Der anliegende Druck ist zu groß oder zu klein. Die Abgleichwerte für "Setze 4 mA" (V0H1) und "Setze 20 mA" (V0H2) sind nicht korrekt. Abgleichwerte für V0H1 und V0H2 korrigieren.	23

¹⁾ Die Editiergrenzen sind im Kapitel 7.4 beschrieben.

42

Code	Тур	Ursache und Beseitigung	Priorität
E 670 ²⁾	Warnung	4 mA-Wert wurde nicht übernommen Der 20 mA-Wert liegt außerhalb der Editiergrenzen ¹⁾ . Da die Meßspanne bei einer Änderung des 4 mA-Wertes konstant bleibt, verschiebt sich der 20 mA-Wert mit dem 4 mA-Wert. Diese Warnung erscheint nur bei einem Abgleich mit Referenzdruck über die Tasten Z- und Z+. Abgleich erneut durchführen. Der 20 mA-Wert muß innerhalb der Editiergrenzen liegen. Ggf. den 20 mA-Wert auf einen kleineren beliebigen Wert setzen. Danach erst den Abgleich des 4 mA- und 20 mA-Wertes durchführen.	16
E 672 ²⁾	Warnung	Editiergrenze ¹⁾ für 4 mA-Wert erreicht. – Untere bzw. obere Editiergrenze für den 4 mA-Wert wurde erreicht. Diese Warnung erscheint bei einem Abgleich des 4 mA-Wertes ohne Referenzdruck über die Tasten Z+ oder Z–. Der Wert wird nicht übernommen. Abgleich erneut durchführen und dabei beachten, daß die untere bzw. obere Editiergrenze für den 4 mA-Wert nicht unter- bzw. überschritten wird.	17
E 673 ²⁾	Warnung	Editiergrenze ¹⁾ für 20 mA Punkt erreicht. – Untere bzw. obere Editiergrenze für den 20 mA-Wert wurde erreicht. Diese Warnung erscheint bei einem Abgleich des 20 mA-Wertes ohne Referenzdruck über die Tasten S+ oder S–. Der Wert wird nicht übernommen. Abgleich erneut durchführen und dabei beachten, daß die untere bzw. obere Editiergrenze für den 20 mA-Wert nicht unter- bzw. überschritten wird.	18
E 674 ²⁾	Warnung	Abgleichfehler: Turndown zu groß. Der maximal mögliche Turndown wurde überschritten. Diese Warnung erscheint bei einem Abgleich mittels Tasten der Vor-Ort-Bedienung. Der Wert wird nicht übernommen. Abgleich erneut durchführen. Der Druckwert für den Abgleich des 20 mA-Wertes darf nicht zu dicht bei dem 4 mA-Wert liegen.	19
E 675 ²⁾	Warnung	Aktueller Druckwert liegt außerhalb der Sensorgrenzen. Der aktuell anliegende Druck für den Abgleich des 4 mA- bzw. 20 mA-Wertes liegt außerhalb der Editiergrenzen ¹⁾ (Abgleich mit Referenzdruck und über die Tasten Z+ und Z- bzw. S+ und S-). Der Wert wird nicht übernommen. Abgleich erneut durchführen. Der aktuell anliegende Druck für den Abgleich des 4 mA- und des 20 mA-Wertes muß innerhalb der Editiergrenzen liegen.	20

Fehlercodes Vor-Ort-Anzeige

Die Editiergrenzen sind im Kapitel 7.4 beschrieben.
 Diese Fehlercodes zeigt nur die Vor-Ort-Anzeige an.

7.2 Stromsimulation

Sollen die Funktion oder bestimmte Reaktionen von eingeschleiften Auswertegeräten überprüft werden, kann ein Signalstrom unabhängig vom anliegenden Systemdruck simuliert werden. Der Stromwert ist über Parameter "Simuliere Strom" (V7H2) innerhalb der Grenzen 3,6 mA bis 22 mA einstellbar.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
Hau	ptgrupp	e: Zusatzfunktione	en
1	V7H1	➤ Simulation	EIN
2	V7H2	➤ Simuliere Strom	z.B. 22 mA

7.3 Reset

Durch Eingabe einer bestimmten Codezahl können Sie die Eingaben in der Matrix ganz oder teilweise auf die Werkswerte zurücksetzen.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe
Hau	ptgrupp	e: Transmitter Info	
1	V2H9	➤ Werkswerte	z.B. 2380

Der Cerabar S unterscheidet zwischen verschiedenen Resetcodes mit unterschiedlichen Auswirkungen. Welche Parameter von den Resetcodes 5140, 2380 und 731 zurückgesetzt werden, entnehmen Sie bitte der Tabelle auf Seite 45.

Weitere Resetcodes haben folgende Auswirkungungen:

- Warmstart des Gerätes = 62
- 2509: Dieser Reset setzt die untere und obere Sensorkalibrationsgrenze sowie den Wert Nullpunktkorrektur auf die Werkseinstellung zurück. D. h.:

Low Sensor Trim = Untere Meßgrenze (V7H4 = V7H6),

High Sensor Trim = Obere Meßgrenze (V7H5 = V7H7).

Wert Nullpunktkorrektur (V9H6) = 0.0

Reset		НО	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	H7	Н8	H9
Codes	VO	Messwert	Setze 4 mA	Setze 20 mA	4 mA Autom.	20 mA Autom.	Setze Bias Druck	Bias Druck Autom.	Dämpfung Ausgang [s]	Alarm- verhalten	Wähle Druck- einheit
5140			0.0	= V7H7			0.0	110101111	0.0	Max. Alarm	
2380			0.0	= V7H7			0.0		0.0	Max. Alarm	
731			0.0	= V7H7			0.0		0.0	Max. Alarm	
	V1		1		T		1	T	T		I
	V2	Diagnose- code	Letzter Diagnose - Code	Software- nummer	Schleppz. P Min	Schleppz. P Max	Interner Zähler high	Sensor Temp.	Schleppz. T Min	Schleppz. T Max	Werks- werte
5140			0		=V7H8 ¹⁾	=V7H8 ¹⁾	0		=V2H6 ²⁾	=V2H6 ²⁾	
2380			0		=V7H8 ¹⁾	=V7H8 ¹⁾	0		=V2H6 ²⁾	=V2H6 ²⁾	
731			0								
	V3	Betriebs- art	Anzeige bei 4 mA ³⁾	Anzeige bei 20 mA ³⁾	Einheit nach der Lin. ³⁾	Dichte- faktor ⁴⁾		Manueller Füllstand	Zeilen-Nr.	Eingabe Füllstand	Eingabe Volumen
5140		1 (Druck)	0.0 %	100.0 %	%	1.0		Löschen	1	9999.0%	9999.0%
2380			0.0 %	100.0 %		1.0					
731			0.0 %	100.0 %		1.0					
		V6		1		1		1			1
5140	V7	Strom- anzeige [mA]	Simulation Ausgangs- strom	Simuliere Strom	Strom- ausgang min 4 mA	Low Sensor Trim = V7H6	High Sensor Trim = V7H7	Untere Meß- grenze	Obere Meß- grenze	Sensor Druck	Temp. Einheit
2380					Off	= V7H6	= V7H7				
731					Off						
	V8										
	V9					Max. Alarm- strom	Korrektur Nullpunkt	Wert Nullpunkt Korrektur	Druck vor Bias Korrektur	Druck nach Bias Korrektur	Verriegel.
5140 2380 731						22.0	0.0	0.0	= V7H8 ¹⁾ = V7H8 ¹⁾	= V7H8 ¹⁾ = V7H8 ¹⁾	130
	VA	Meß- stelle	Anwender Text	HART Serien- nummer	Serien- nummer Sensor	Prozeß- anschluß P+	Prozeß- anschluß P-	Dichtung	Prozeß- membran	Füll- flüssig- keit	
5140 2380 731		gelöscht gelöscht	gelöscht gelöscht		2311001	spezial	spezial	spezial	spezial	spezial	

- 1) Nach einem Reset zeigen die Felder V2H3, V2H4, V9H7 und V9H8 den aktuell anliegenden Druck an.
- 2) Nach einem Reset zeigen die Felder V2H7 und V2H8 die aktuell gemessene Temperatur an.
- 3) Die Felder V3H1, V3H2 und V3H3 werden in der Betriebsart "Druck" nicht angezeigt.
- 4) Das Feld V3H4 (Dichtefaktor) wird in den Betriebsarten "Füllstand Iin", "Füllstand zyl. linear" und "Füllstand Kennlinie" angezeigt.

7.4 Editiergrenzen

Um eine Fehlfunktion des Gerätes durch Eingabe von zu kleinen oder zu großen Werten zu vermeiden, gibt es für einige Parameter einen minimal und einen maximal zulässigen Eingabewert (Editiergrenzen). Der eingestellte Meßbereich muß sich innerhalb dieser Editiergrenzen befinden. Der Versuch diese Editiergrenzen zu über- bzw. unterschreiten, führt zu einer Fehlermeldung (siehe Kapitel 7.1 Diagnose von Störung und Warnung).

Die folgenden Parameter werden auf Einhaltung der Editiergrenzen überprüft:


- Setze 4 mA Wert (V0H1)
- Setze 20 mA Wert (V0H2)
- 4 mA Wert automatisch (V0H3)
- 20 mA Wert automatisch (V0H4)
- Bias Druck (V0H5)
- Bias Druck automatisch (V0H6)

In der nachfolgenden Tabelle sind die Editiergrenzen sowie die kleinste Meßspanne, die Sie einstellen können, dargestellt:

Meßzelle	untere Meßgrenze (V7H6)	obere Meßgrenze (V7H7)	untere Editiergrenze	obere Editiergrenze	kleinste Meßspanne		
Keramiksensor PMC 631 und PMC 731							
0,1 bar-Überdruck	-0,1 bar	0,1 bar	-0,11 bar	0,11 bar	0,001 bar		
0,4 bar-Überdruck	-0,4 bar	0,4 bar	-0,44 bar	0,44 bar	0,004 bar		
2 bar-Überdruck	-1 bar	2 bar	-1,2 bar	2,2 bar	0,02 bar		
10 bar-Überdruck	-1 bar	10 bar	–2 bar	11 bar	0,1 bar		
40 bar-Überdruck	-1 bar	40 bar	-5 bar	44 bar	0,4 bar		
0,4 bar-Absolutdruck	0 bar	0,4 bar	-0,04 bar	0,44 bar	0,004 bar		
2 bar-Absolutdruck	0 bar	2 bar	-0,2 bar	2,2 bar	0,02 bar		
10 bar-Absolutdruck	0 bar	10 bar	-1 bar	11 bar	0,1 bar		
40 bar-Absolutdruck	0 bar	40 bar	- 4 bar	44 bar	0,4 bar		
Metallsensor PMP 635 u	nd PMP 731	•	·				
1 bar-Überdruck	-1 bar	1 bar	-1,1 bar	1,1 bar	0,01 bar		
2,5 bar-Überdruck	-1 bar	2,5 bar	-1,25 bar	2,75 bar	0,025 bar		
10 bar-Überdruck	-1 bar	10 bar	-2 bar	11 bar	0,1 bar		
40 bar-Überdruck	-1 bar	40 bar	-5 bar	44 bar	0,4 bar		
100 bar-Überdruck	-1 bar	100 bar	-11 bar	110 bar	1 bar		
400 bar-Überdruck	-1 bar	400 bar	-41 bar	440 bar	4 bar		
1 bar-Absolutdruck	0 bar	1 bar	-0,1 bar	1,1 bar	0,01 bar		
2,5 bar-Absolutdruck	0 bar	2,5 bar	-0,25 bar	2,75 bar	0,025 bar		
10 bar-Absolutdruck	0 bar	10 bar	-1 bar	11 bar	0,1 bar		
40 bar-Absolutdruck	0 bar	40 bar	-4 bar	44 bar	0,4 bar		
100 bar-Absolutdruck	0 bar	100 bar	-10 bar	110 bar	1 bar		
400 bar-Absolutdruck	0 bar	400 bar	-40 bar	440 bar	4 bar		

Die Editiergrenzen berechnen sich wie folgt

- Untere Editiergrenze =
 - "Untere Meßgrenze" (V7H6) 10% von "Obere Meßgrenze" (V7H7)
- Obere Editiergrenze =
 - "Obere Meßgrenze" (V7H7) + 10% von "Obere Meßgrenze" (V7H7)

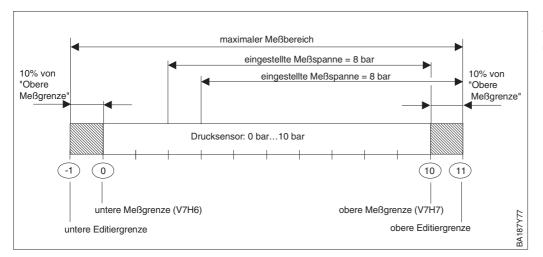

Beispiel Editiergrenzen für einen Drucksensor 0...10 bar

Hinweis!

Ist eine Wirkungsumkehr vom Stromausgang zum gemessenen Druck erforderlich (invertierter Ausgang), d.h. der 4 mA-Abgleichwert entspricht dem Meßende und der 20 mA-Abgleichwert entspricht dem Meßanfang, dann ist der Abgleich wie folgt durchzuführen:

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe	
На	uptgrup	pe: Grundabgleich	1	
1	Einen \	Nert für Meßende e	ingeben	
	V0H2	➤ Setze 20 mA	z.B. –1 bar Bestätigen E	
2	Bekannten Druck für Meßanfang eingeben			
	V0H1	➤ Setze 4 mA	z.B. 1 bar Bestätigen E	
3	Bekanı	nten Druck für Meße	ende eingeben	
	V0H2	➤ Setze 20 mA	z.B. 0 bar Bestätigen E	



Auch für die Parameter "Low Sensor Trim" (V7H4), "High Sensor Trim" (V7H5) und "Wert Nullpunkt Korrektur" (V9H5) gibt es Editiergrenzen. Bei diesen Parametern werden die Editiergrenzen durch die Sensorgrenzen und durch den anliegenden Druck bestimmt.

ert Editiergrenzen bei der ie Nullpunkt-Korrektur und Nachkalibration

Um eine Nachkalibration oder eine Nullpunkt-Korrektur durchzuführen, muß am Gerät ein Referenzdruck anliegen (siehe auch Kapitel 6.1, Abschnitt "Nullpunkt-Korrektur" und Kapitel 9.5 "Nachkalibration"). Über den entsprechenden Parameter "Low Sensor Trim" (V7H4), "High Sensor Trim" (V7H5) bzw. "Wert Nullpunkt Korrektur" (V9H5) geben Sie einen Wert ein, der dem anliegendem Druck zugeordnet wird.

- Berechnung des Wertes für die untere Editiergrenze von V7H4, V7H5 und V9H5:
 "Sensor Druck" (V7H8) 10 % des Sensorendwertes
- Berechnung des Wertes für die obere Editiergrenze von V7H4, V7H5 und V9H5: "Sensor Druck" (V7H8) + 10 % des Sensorendwertes

Der Parameter "Sensor Druck" (V7H8) zeigt den am Gerät anliegenden Druck an.

#	Beispiel:
1	Sensor: 010 bar (Sensorendwert = 10 bar) anliegender Druck = "Sensor Druck" (V7H8) = 0,1 bar (z.B. Lageabhängigkeit)
2	Dem anliegenden Druck (V7H8) kann über den Parameter "Nullpunkt Korrektur" (V9H5) ein Wert zwischen der unteren und oberen Editiergrenze zugewiesen werden. In diesem Beispiel Werte von –0,9 bis 1,1 bar.
	Wert für untere Editiergrenze, V9H5 = "Sensor Druck" – 10% vom Sensorendwert 0,1 bar − 0,1 • 10 bar = 0,1 bar − 1,0 bar = -0,9 bar
	Wert für obere Editiergrenze, V9H5 = "Sensor Druck" + 10% vom Sensorendwert 0,1 bar + 0,1 • 10 bar = 0,1 bar + 1,0 bar = 1,1 bar

8 Wartung und Reparatur

8.1 Reparatur

Falls Sie den Cerabar S zur Reparatur an Endress+Hauser einschicken müssen, legen Sie bitte eine Notiz mit folgenden Informationen bei:

- Eine exakte Beschreibung der Anwendung.
- Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Produkts.
- Eine kurze Beschreibung des aufgetretenen Fehlers.

Bevor Sie einen Cerabar S zur Reparatur einschicken, ergreifen Sie bitte folgende Maßnahmen:


- Entfernen Sie alle anhaftenden Produktreste.
 Das ist besonders wichtig, wenn das Produkt gesundheitsgefährdend ist, z.B. ätzend, giftig, krebserregend, radioaktiv usw.
- Wir müssen Sie bitten, von einer Rücksendung abzusehen, wenn es Ihnen nicht mit letzter Sicherheit möglich ist, gesundheitsgefährdende Produktreste vollständig zu entfernen, weil es z.B. in Ritzen eingedrungen oder durch Kunststoff diffundiert sein kann.



Achtung!


Geräte mit Konformitätsbescheinigung oder Bauartzulassung müssen zu Reparaturzwecken komplett eingeschickt werden.

8.2 Montage der Anzeige

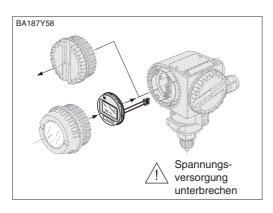


- Spannungsversorgung unterbrechen
- Deckel des Anzeigeraums öffnen (nach der Montage der Anzeige Deckel mit Schauglas benutzen).


Einbau der Anzeige

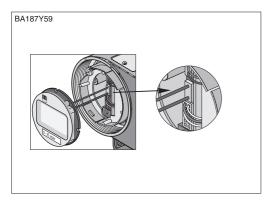

 Stecker der Anzeige in die mittlere Buchse stecken. Dabei Codierung von Stecker und Buchse beachten.

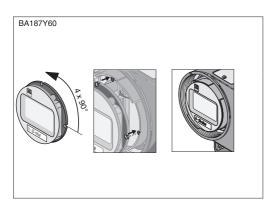

- Anzeige aufstecken
 Die Anzeige kann in jeweils
 90°-Schritten gedreht werden.
- Deckel zuschrauben

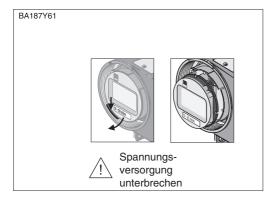

- Spannungsversorgung unterbrechen
- Deckel des Anzeigeraums öffnen
- Vorstehende Lasche nach unten drücken
- Anzeige nach vorn kippen und abnehmen
- Stecker lösen
- Deckel zuschrauben

Ausbau der Anzeige

8.3 Sensormodul und Elektronik wechseln



Warnung!

Beim Einsatz des Gerätes in einem EEx ia- Bereich ist folgendes zu beachten:

- Der Wechsel von Sensormodul und Elektronik darf nur durch sachkundiges Personal oder durch den E+H Service erfolgen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Ex-Vorschriften sowie die Sicherheitshinweise (XA...) sind zu beachten.
- Nach dem Wechsel von Sensormodul und Elektronik muß zwischen dem eigensicheren Stromkreis und Gehäuse eine Spannungsfestigkeit von 500 V AC sichergestellt sein.



Achtung!

Das Elektronikmodul ist ein elektronisches Bauteil. Elektrostatische Entladung kann zu einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit oder zu Schäden an elektronischen Bauteilen führen. Vor der Handhabung des Elektronikmoduls ist ein geerdeter Gegenstand zu berühren. Spannungsversorgung unterbrechen.


Wechsel der Elektronik

Ausbau

- Deckel des Anzeigeraums öffnen
- Anzeige abnehmen
- Stecker vom Elektronikmodul lösen
- Zwei Schrauben am Aufnahmering lösen und Aufnahmering abnehmen
- Elektronikmodul herausnehmen

Einbau

- Elektronikmodul einstecken
- Aufnahmering montieren
- Stecker einstecken, dabei Größe und Codierung beachten
- Anzeige bzw. Abdeckplatte aufstecken und Deckel des Anzeigeraums schließen

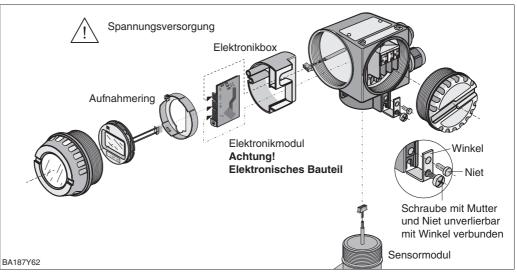

Sensormodul wechseln

Ausbau

- Gesamte Elektronik und Elektronikbox aus dem Gehäuse entfernen (siehe oben).
- Winkel und Abflachung am Sensormodul parallel ausrichten, dann Niet entfernen, Schraube lösen und Winkel abheben. Beim Ausschrauben des Sensormoduls, Kabel vorsichtig mitdrehen.

Einbau

- Kabel mit Stecker vorbei in den Anzeigeraum schieben.
- Sensormodul bis zum Anschlag einschrauben, dabei Kabel vorsichtig mitdrehen.
- Um den vollen Drehwinkel des montierten Cerabar S zu gewährleisten, eine ganze Drehung zurückschrauben.
- Winkel und Abflachung am Sensormodul parallel ausrichten.
- Winkel mit Niet und Schraube befestigen.
- Elektronik und Elektronikbox montieren und Stecker einstecken, dabei Größe und Codierung beachten.


50


8.4 Nachkalibration

Über die Parameter "Low Sensor Trim" (V7H4) und "High Sensor Trim" (V7H5) können Sie einen Sensor neu kalibrieren, wenn Sie z.B. Ihren Sensor genau auf einen Meßbereich kalibrieren oder selbst Druckmittler an einem Drucktransmitter anbauen möchten. Die höchste Meßgenauigkeit des Drucktransmitters erzielen Sie, wenn der Wert für den Parameter "Low Sensor Trim" (V7H4) dem 4 mA-Abgleichwert (V0H1/V0H3) und der Wert für den Parameter "High Sensor Trim" (V7H5) dem 20 mA-Abgleichwert (V0H2/V0H4) entspricht.

Für den neuen unteren bzw. oberen Wert der Sensorkennlinie muß je ein bekannter Referenzdruck anliegen. Je genauer der Referenzdruck bei der Nachkalibration ist, desto höher ist später die Meßgenauigkeit des Drucktransmitters. Über die Parameter "Low Sensor Trim" (V7H4) und "High Sensor Trim" (V7H5) wird dann dem anliegenden Druck jeweils ein neuer Wert zugeordnet.

#	Matrix	Weg durch die Menüs	Eingabe			
1	soll für	Ein Gerät mit einem Sensor: 0,010,0 bar soll für den Bereich: 1,06,0 bar neu kalibriert werden.				
На	uptgrup	pe: Zusatzfunktion	en			
2		nzdruck für Wert "Lo = 1,0 bar liegt an.	w Sensor Trim"			
3	Der We	ert 1,0 wird dem anliegenden Druck dnet.				
	V7H4	➤ Low Sensor Trim	1,0 bar Bestätigen E			
4		nzdruck für Wert "Hig = 6,0 bar liegt an.	gh Sensor Trim"			
5	Der Wert 6,0 wird dem anliegenden Druck zugewiesen.					
	V7H5	➤ High Sensor Trim	6,0 bar Bestätigen E			
6	Der Sensor ist nun für 1,06,0 bar kalibriert. Die Parameter "Low Sensor Trim" und "High Sensor Trim" zeigen an: Low Sensor Trim = 1,0 bar High Sensor Trim = 6,0 bar					

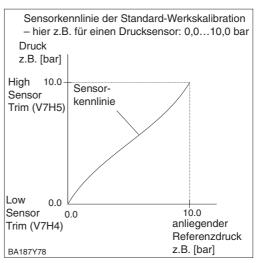

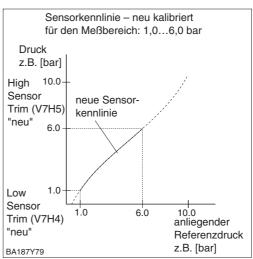

Hinweis!

- Mit der Eingabe des Resetcodes "2509" in das Matrixfeld V2H9 setzen Sie folgende Parameter auf die Werkseinstellung zurück:
 - Low Sensor Trim = Untere Meßgrenze (V7H4 = V7H6),
 - High Sensor Trim = Obere Meßgrenze (V7H5 = V7H7),
 - Wert Nullpunktkorrektur (V9H6) = 0.0
- Wenn die Werte für "Low Sensor Trim" (V7H4) und "High Sensor Trim" (V7H5) zu dicht beieinander liegen, dann gibt das Gerät die Fehlermeldung "E 104" aus.



8.5 Wechsel der Dichtung


Die medienberührte Dichtung im Wechselzapfen des Cerabar S PMC 731 ist wechselbar. Dabei können außer der PTFE-Dichtung (Ausprägung D) bei Bedarf alle Dichtungen auch gegeneinander ausgetauscht werden. Beachten Sie dabei jedoch die unterschiedlichen Temperaturgrenzen der einzelnen Materialien (siehe Kapitel 9 "Technische Daten").

Wechsel der Dichtung

- Schrauben am Haltering des Wechselzapfens lösen.
- Haltering und Wechselzapfen abnehmen.
- Dichtung wechseln.
 Die Dichtflächen und die Dichtung müssen frei von Fasern und Verschmutzungen sein.
- Wechselzapfen mit Haltering und Schrauben befestigen.

Wechsel der PTFE-Dichtung

- Schrauben am Haltering des Wechselzapfens lösen.
- Haltering und Wechselzapfen abnehmen.
- Dichtung wechseln.
 Die Dichtflächen und die Dichtung müssen frei von Fasern und Verschmutzungen sein.
- Wechselzapfen mit Haltering und Schrauben befestigen.
- Gerät auf 80...85 °C aufheizen und zur Konditionierung der Dichtung Temperatur etwa 2 Stunden halten.

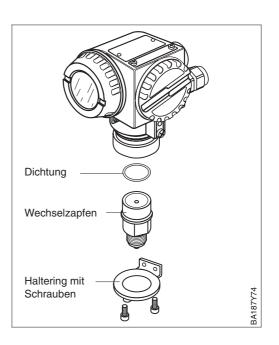

8.6 Ersatzteile

In der nachfolgenden Zeichnung sind alle Ersatzteile (mit Bestellnummern) aufgeführt, die Sie zur Reparatur des Cerabar S bei Endress+Hauser bestellen können.


Bitte beachten Sie bei der Bestellung von Ersatzteilen folgende Hinweise:

- Werden Teile ausgetauscht, die im Bestellcode aufgeführt sind, muß geprüft werden, ob der Bestellcode (Gerätebezeichnung) auf dem Typenschild noch gültig ist.
- Ändert sich die Gerätebezeichnung auf dem Typenschild, muß ein Änderungstypenschild mitbestellt werden. Die Angaben zum neuen Gerät müssen dann im Änderungstypenschild eingetragen und das Schild am Gehäuse des Cerabar S befestigt werden.
- Es ist nicht möglich ein Standardgerät durch Austausch der Teile in ein Ex-Gerät umzuwandeln.



Hinweis!

Jedem Ersatzteil liegt eine Austauschanleitung bei. Für weitere Informationen über Service und Ersatzteile wenden Sie sich bitte an Endress+Hauser, Service.

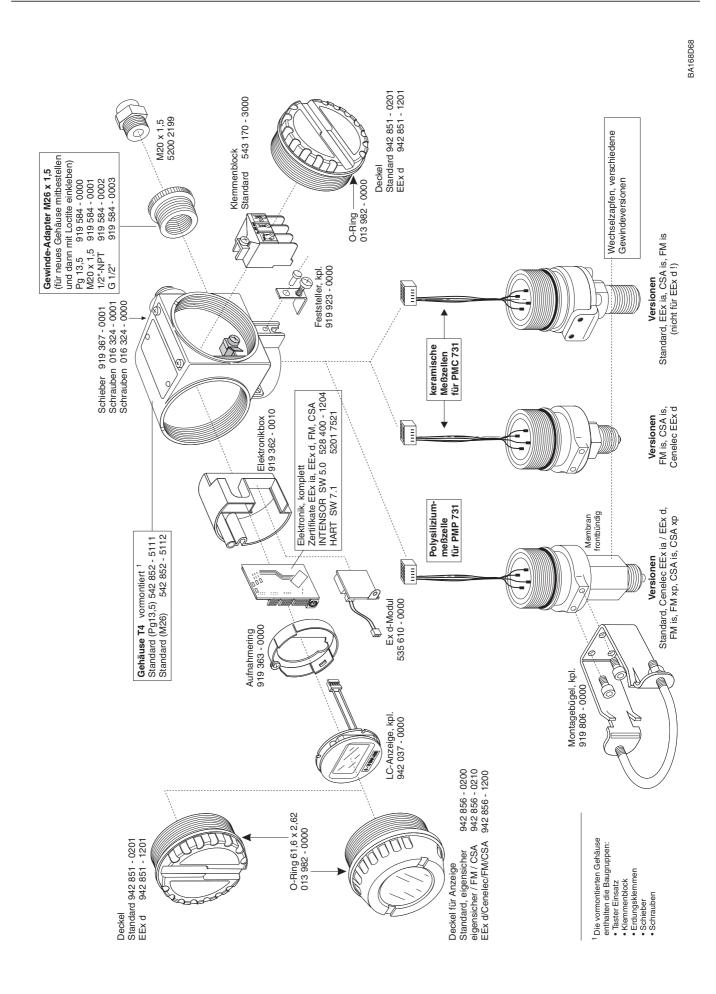

9 Technische Daten Cerabar S

9 Technische Daten

Allgemeine Angaben

Hersteller	Endress+Hauser
Gerät	Drucktransmitter
Gerätebezeichnung	Cerabar S PMC 631, PMP 635, PMC 731, PMP 731
Technische Dokumentation	BA 187P/00/de
Version	01.04
Technische Daten	nach DIN 19259

Eingang

Meßgröße	Absolut- und Überdruckmessung in Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten
Meßbereiche	entspricht dem Typenschild
Einstellbereich der Meß-	100:1
spanne (Turn-down)	


Ausgang

Ausgangssignal	420 mA, mit überlagertem Kommunikationssignal für HART-Protokoll Unterlauf 3,8 mA (4 mA einstellbar), Überlauf 20,5 mA
Bürde	siehe Kapitel 2
Ausfallsignal für Elektronik Bestellcode "M"	Optionen: – Max Alarm: einstellbar von 2122,5 mA – Messwert halten: letzter Wert wird gehalten – Min. Alarm: 3,6 mA
Auflösung	1μA
Dämpfung (Integrationszeit)	 – 0 bis 40 s stufenlos mit Handbediengerät oder PC mit Bedienprogramm einstellbar oder – 0 bis 16 s schrittweise über Drehschalter am Gerät einstellbar
Kommunikationswiderstand	min. 250 Ω

Meßgenauigkeit

Begriffserklärung:

Turn-down (TD) = Nennwert/eingestellte Meßspanne

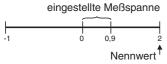

Bsp.: Nennwert = 2 bar eingestellte Meßspanne = 0,9 bar TD = 2:0,9

Referenzbedingungen	nach IEC 60770 T _U =+25 °C Genauigkeitsdaten gelten nach Eingabe von "Low sensor trim" und "High sensor trim" für Meßanfang und Meßende
Nichtlinearität inklusive Hysterese und Nichtwieder- holbarkeit (nach Grenzpunkt- methode nach IEC 60770) 1),2)	bis TD 10:1: ± 0.1 % (* ± 0.2 %) von der eingestellten Meßspanne bei TD10:1 bis TD 20:1: ± 0.1 % (* ± 0.2 %) x Nennwert/(eingestellte Meßspanne x 10)
Bei kleinen Absolutdruck- Meßbereichen sind besondere Angaben für die Linearität notwendig, bedingt durch die kleinstmöglichen Meßunsicher- heiten, die von der DKD- Kalibrierstelle weitergegeben werden dürfen.	absolut: für >30 mbar bis <100 mbar Spanne: ±0,3 % für ≤30 mbar: ±1 % von der eingestellten Meßspanne
Bei Überdruckmessungen mittels Absolutdrucksensoren mit Meßbereichen ≤ 10 bar	Meßgenauigkeit kann durch schwankenden Umgebungsluftdruck überschritten werden
Einstelldauer	Keramikmeßzelle: 500 ms, Metallmeßzelle: 400 ms
Anstiegszeit (T ₉₀ -Zeit)	150 ms
Langzeitdrift	±0,1 % vom Nennwert/Jahr; ±0,25 % vom Nennwert/5 Jahre
Thermische Änderung ¹⁾ (gilt für Meßumformer ohne Druckmittler und Kapillarleitungen; bezogen auf die eingestellte Meßspanne, max. TD 20:1)	bei –10+60 °C: ±(0,1 % x TD + 0,1 %) bei –4010 °C, +60+85 °C: ±(0,2 % x TD + 0,2 %) TD = Nennwert/eingestellte Meßspanne
Thermische Änderung für Cerabar S mit PTFE-Dichtung (PMC 731 - # # ## # # # D, max. TD 20:1)	bei -20+85 °C: ±(0,2 % x TD + 0,4 %): 0,1 bar ±(0,2 % x TD + 0,2 %): 0,4 bar, 2 bar ±(0,1 % x TD + 0,1 %): 10 bar, 40 bar
Temperaturkoeffizient ¹⁾ (gilt für Meßumformer ohne Druckmittler und Kapillar- leitungen; bezogen auf die eingestellte Meßspanne)	Nullsignal und Ausgangsspanne: -10+60 °C: ±0,08 %/10 K vom Nennwert -4010 °C und +60+85 °C: ±0,15 %/10 K vom Nennwert
Temperaturkoeffizient für Cerabar S mit PTFE-Dichtung (PMC 731 - # # ## # # # # D, max. TD 20:1)	Nullsignal und Ausgangsspanne: ±0,15 % vom Nennwert/10 K bei –20+85 °C

¹⁾ PMP 731, 1 bar Über- oder Absolutdrucksensoren: Werte verdoppeln sich

^{*} Werte für Geräte mit Druckmittler PMC 631, PMP 635

²⁾ PMP 731, 1 bar oder 2,5 bar Über- oder Absolutdrucksensoren mit Alloy-Membran:

bis TD 10:1 = ±0,25 % von der eingestellten Meßspanne,

bei TD 10:1 bis 20:1: ±0,25 % x Nennwert / (eingestellte Meßspanne x 10)

Cerabar S 9 Technische Daten

Einsatzbedingungen

Einbaubedingungen			
Lage bei Kalibration ① PMC 731, PMP 731 ② PMP 731 (nur 100 bar und 400 bar Sensoren) ③ PMC 731 (frontbündiger Keramiksensor) ④ PMC 631, PMP 635			
Einbaulage	beliebig, lageabhängige Nullpunktverschiebung kann vollständig		

	Konngiert werden, kein Liniub auf Mebspanne			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	−40+85 °C ³⁾			
Umgebungstemperaturgrenze	−40+100 °C ^{3),5)}			
Lagertemperaturbereich	-40+100 °C ⁵⁾			
Klimaklasse	4K4H nach DIN EN 60721-3			
Schutzart	IP 65/NEMA 4X (IP 68 auf Anfrage)			
Elektromagnetische Verträglichkeit	Störaussendung nach EN 61326; Betriebsmittel der Klasse B; Störfestigkeit nach EN 61326; Anhang A (Industriebereich) und NAMUR- Empfehlung EMV (NE 21);			

	Störfestigkeit nach EN 61000-4-3: 30 V/m			
Meßstoffbedingungen	'			
Meßstofftemperaturbereich	-40+100 °C ³⁾ Beachten Sie die Temperatureinsatzgrenzen der eingesetzten Dichtungen, siehe untenstehende Tabelle.			
Temperatureinsatzgrenzen Dichtungen	*	Dichtungen für PMC 731	Temperatur- einsatzgrenzen	
	1	FPM, Viton	-20 °C**	
	6	FPM, Viton gereinigt für Sauerstoffeinsatz Compound V70G3	−10+60 °C	
	А	FPM, Viton öl- und fettfrei Compound V70G3	-10 °C**	
	2	NBR Compound 8307	-20 °C**	
	7	FFKM, Kalrez Compound 4079	+5 °C**	
	4	EPDM Compound EPDM 13-70	-30 °C**	
	D	PTFE+Alloy C4	−20…+85 °C	
	С	Chemraz Compound Chemraz 505	-10 °C**	
	*	Dichtungen für PMP 731	Temperatur- einsatzgrenzen	
	1, 2, 4	FPM, Viton Compound YR859-V80G	-20 °C**	
	3	Kupfer	-40 °C**	
	Р	PTFE+Alloy C4	−20+85 °C	
		rägung im Bestellcode z.B. PMC 731- 🗖 🗖 c e Temperatureinsatzgrenze siehe diese Seit ch"		
Meßstofftemperaturgrenze	PMC 731, PMP 731: Reinigungstemperatur für Cerabar S frontbündig mit Keramiksensor: +140 °C bis 60 Minuten PMC 631, PMP 635: abhängig von der maximal zulässigen Temperatur der Druckmittlerflüssigkeit und dem Membrandurchmesser		der	

Konstruktiver Aufbau

Gehäuse	Gehäuse drehbar bis 270°, Elektronik- und Anschlußraum getrennt, Elektrischer Anschluß wahlweise über – Kabelverschraubung M20 x 1,5 – Kabeleinführung G ½, ½ NPT – Harting Stecker Han 7D
	 Harting-Stecker Han 7D Klemmen f ür Aderquerschnitt 0,52,5 mm²
Prozeßanschluß	alle gängigen Gewinde- und Druckmittlervarianten 5)

Siehe Typenschild, Druck-Temperatur-Abhängigkeit beachten.

- 3) Bei Geräten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich siehe Sicherheitshinweise (XA...), Installation bzw. Control Drawing (ZD...).
- 4) Bei Verwendung eines PVDF-Anschlusses, Sicherheitshinweise (XA) und elektrostatische Aufladung beachten.
- 5) Mit Anzeige max. + 85 °C.

Druckangaben

9 Technische Daten Cerabar S

Konstruktiver Aufbau (Fortsetzung)

	_	_		
١٨.	<i>-</i>		**	ıffe

	 Druckguß-Aluminiumgehäuse mit Pulver-Schutzbeschichtung auf Polyesterbasis RAL 5012 (blau), Deckel RAL 7035 (grau), Salzsprühtest DIN 50021 (504 h) bestanden Edelstahl AISI 316L (1.4435) 	
	AISI 304 (1.4301)	
PMC 731 PMP 731 , PMP 635	AISI 316L (1.4435) oder Alloy C276 (2.4819) AISI 316L (1.4435) oder Alloy C276 (2.4819) mit Membran aus Alloy AISI 316L (1.4435)	
PMC 731 PMP 731 PMC 631 PMP 635	Al ₂ O ₃ Aluminium-Oxid-Keramik AlSI 316L (1.4435) oder Alloy C276 (2.4819) AlSI 316L (1.4435) wahlweise AlSI 316L (1.4435), Alloy C276 (2.4819), Tantal, PTFE-Folie	
PMC 731	FPM Viton, FPM Viton gereinigt für Sauerstoffanwendungen ⁶⁾ , FPM Viton öl- und fettfrei, NBR, Kalrez, EPDM, PTFE+Alloy C4, Chemraz (siehe auch "Meßstoffbedingungen, Temperatureinsatzgrenzen") FPM Viton, PTFE+Alloy C4, Kupfer (siehe auch "Meßstoffbedingungen, Temperatureinsatzgrenzen")	
odichtung	NBR	
ör	Montagebügel für Rohr- und Wandmontage AISI 304 (1.4301)	
ckmittlern	Silikonöl, Pflanzenöl, Glycerin, Hochtemperaturöl, Fluorolube fettfrei für Sauerstoffanwendungen	
PMC 731 PMP 731	ohne, trockener Sensor wahlweise Silikonöl oder inertes Öl (Halocarbon 6.3), gereinigt für Sauerstoffanwendungen ⁶⁾	
	PMP 731 PMP 635 PMC 731 PMP 731 PMC 631 PMP 635 PMC 731 PMP 731 PMP 731 PMP 731	

Anzeige- und Bedienoberfläche

Anzeige (optional)	Steckbare Digitalanzeige und zusätzliche Balkenanzeige (28 Segmente) (Anzeige des Druckes als vierstellige Zahl und zusätzlich im Verhältnis zum eingestellten Meßbereich als Balkenanzeige.)
Bedienung	über vier Tasten am Gerät
Fernbedienung	HART-Protokoll: Universal HART Communicator DXR 275

Hilfsenergie

Versorgungsspannung	11,545 V DC EEx ia: 11,530 V DC, EEx nA: 11,536 V DC, EEx d und EEx d [ia]: 1330 V DC ³⁾
Welligkeit	Ohne Einfluß auf 420 mA-Signal bis +/- 5 % Restwelligkeit innerhalb
	des zulässigen Spannungsbereiches
Welligkeit bei Smart-Geräten	HART-Protokoll: USS kleiner 0,2 V (47 Hz bis 125 Hz) und
	U _{eff} kleiner 2,2 mV (500 Hz bis 10 kHz)

Zertifikate und Zulassungen

Druckgeräterichtlinie	Dieses Meßgerät entspricht Artikel 3(3) der EG-Richtlinien 97/23/EG (Druckgeräterichtlinie) und ist nach guter Ingenieurpraxis ausgelegt und hergestellt. – PMP 731 mit Einschraubgewinde PN >200 bar (außer Membran frontbündig) und PMP 635 mit Einschraubgewinde PN >200 bar und Trenner: geeignet für stabile Gase der Fluidgruppe 1 – PMC 631 mit Rohrdruckmittler > DN 25/1": geeignet für stabile Gase der Fluidgruppe 1
CE-Zeichen	Das Gerät erfüllt die gesetzlichen Anforderungen aus dem EG-Richtlinien. Endress+Hauser bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Gerätes mit der Anbringung de CE-Zeichens.

³⁾ Bei Geräten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich siehe Sicherheitshinweise (XA...), Installation bzw. Control Drawing (ZD...)

⁶⁾ Einsatzgrenzen für Sauerstoff gemäß BAM-Liste der nichtmetallischen Materialien beachten.

Cerabar S 9 Technische Daten

Weitere Angaben zu den Abmessungen der verschiedenen Versionen sind den Technischen Informationen TI 216P und TI 217P zu entnehmen. Die maximale Einbauhöhe ist auf den folgenden Seiten angegeben.

Abmessungen Cerabar S

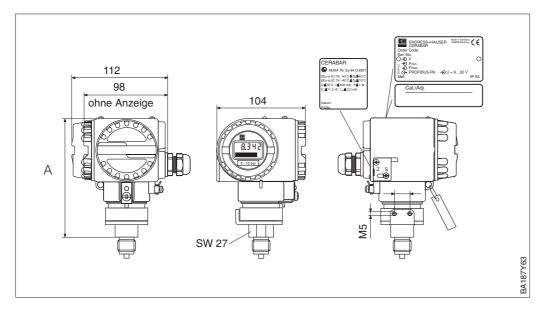


Abbildung 9.1 Cerabar S PMC 731/PMP 731

Gerät	Code für Prozessanschl.1)	Anschluß	Einbauhöhe A in mm
PMC 731	1M/2M/5M	Gewinde G ½ außen, DIN 16288	135/135/135
PMC 731	1P/1R	Gewinde G 1/2 außen	135/135
PMC 731	1N/2N/1A/5G	Gewinde ½ NPT außen	135/135/135/135
PMC 731	1S	Gewinde PF ½ außen	135
PMC 731	1K	Gewinde PT ½ außen	135
PMC 731	1T	Gewinde M 20x1,5 außen	135
PMC 731	AL/AH	Lebensmittelanschluß DIN 11851	163
PMC 731	DL	Lebensmittelanschluß Clamp	163
PMC 731	LL	Lebensmittelanschluß Varivent	163
PMC 731	KL	Lebensmittelanschluß DRD-Flansch	163
PMC 731	AG	Einschraubgewinde G 11/2	187
PMC 731	AR	Einschraubgewinde G 2	187
PMC 731	BF	Einschraubgewinde 1½ NPT	187
PMC 731	BR	Einschraubgewinde 2 NPT	187
PMC 731	XK	Einschraubgewinde M 44x1,25	187
PMC 731	EK	Flansch DIN 2501, DN 50	163
PMC 731	KJ/KK	Flansche ANSI B. 16.5, DN 2"	163
PMC 731	RI	RF-Flansch	157

Tabelle 9.1 Einbauhöhe A der verschiedenen Versionen PMC 731 (siehe auch TI 216P)


Gerät	Code für Prozessanschl.1)	Anschluß	Einbauhöhe A in mm
PMP 731	1F	Gewinde G ½ außen, Membran frontbündig	132
PMP 731	1M	Gewinde G ½ außen, Membran innenliegend	160
PMP 731	1G	Gewinde ½ NPT außen	160
PMP 731	1S	Gewinde PF 1/2 außen	160
PMP 731	1K	Gewinde PT ½ außen	160
PMP 731	1T	Gewinde M 20x1,5 außen	160


Tabelle 9.2 Einbauhöhe A der verschiedenen Versionen PMP 731 (siehe auch TI 216P)

1) Beispiel für PMC 731 mit Gewinde G $\frac{1}{2}$ außen, DIN 16288; Einbauhöhe 135 mm

PMC 731 - DDDDDDD 1 MD | Code für Prozessanschluß

9 Technische Daten Cerabar S

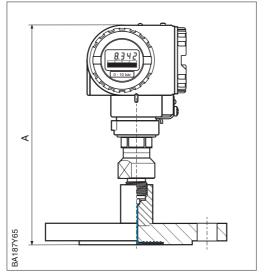

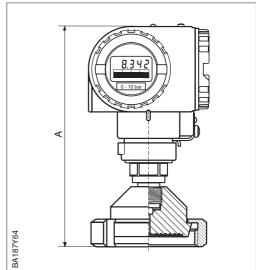

Flansch oder Gewinde rechts: Cerabar PMC 631

mit Rohrverschraubung

Cerabar S PMC/PMP 635 mit

Abbildung 9.2 links:

Code für Prozessanschl.1) Anschluß Gerät Einbauhöhe A in mm PMC 631 Membrandruckmittler DIN 11851 AB/AG/AH/AL 188/189/187/182 PMC 631 DG/DL Clamp 182/187 PMC 631 EB/EG/EL SMS 185/182/187 PMC 631 FB/FG/FL RJT-Stutzen 190/190/190 PMC 631 GB/GG/GL ISS-Stutzen 192/192/192 PMC 631 KL 203 DRD-Flansch LL PMC 631 197 Varivent PMC 631 PH/PL DIN 11851 (Rohr) Rohrdruckmittler 200/205 PMC 631 SA/SB/SG/SL Clamp (Rohr) Rohrdruckmittler 185/185/222/227

Tabelle 9.3 Einbauhöhe A der verschiedenen Versionen PMC 631 (siehe auch TI 217P)

Gerät	Code für Prozessanschl.1)	Anschluß	Einbauhöhe A in mm
PMP 635	AF/AG/AR	Einschraubgewinde DIN ISO 228/1	200/201/206
PMP 635	BF/BG/BR	Einschraubgewinde ANS I B 1.201	203/201/201
PMP 635	CA	Trenner mit G1/2 DIN 16 288, Form B	206
PMP 635	DA	Trenner mit ½ NPT ANSI B 1.201	206
PMP 635	EC/ED/EF	Flansche DIN 2501, DN 25	224/224/224
PMP 635	EK / EM / EN / EP	Flansche DIN 2501, DN 50	224/224/224/256
PMP 635	EU	Flansch DIN 2501, DN 80	228
PMP 635	FK/GK/JK	Flansche mit Tubus DIN 2501, DN 50	224/224/224
PMP 635	FU/GU/JU	Flansche mit Tubus DIN 2501, DN 80	228/228/228
PMP 635	KD/KE/KF	Flansche ANSI B 16.5, 1"	224/235/241
PMP 635	KJ/KK/KL/KM/KN	Flansche ANSI B 16.5, 2"	225/228/232/244/257
PMP 635	KU/KV	Flansche ANSI B 16.5, 3"	230/235
PMP 635	KW/KX	Flansche ANSI B 16.5, 4"	230/238
PMP 635	LJ/MJ/NJ	Flansche 2" mit Tubus ANSI B 16.5	225/225/225
PMP 635	LU/MU/NU/PU/MV/ PV	Flansche 3" mit Tubus ANSI B 16.5	230/230/230/230/235/235
PMP 635	LW/MW/NW	Flansche 4" mit Tubus ANSI B 16.5	230/230/230

Tabelle 9.4 Einbauhöhe A der verschiedenen Versionen PMP 635 (siehe auch TI 217P)

1) Beispiel für PMC 631 mit Membrandruckmittler DIN 11851, DN 25; Einbauhöhe 188 mm

PMC 631 – DDDDDDD<u>A B</u> | | Code für Prozessanschluß

Cerabar S 10 Bedienmatrix

10 Bedienmatrix

10.1 Matrix HART Commuwin II (Softwareversion 7.1)

	Н0	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9
V0 Grund- abgleich	Messwert	Setze 4 mA Wert	Setze 20 mA Wert	Bestätigen 4 mA Wert Autom.	Bestätigen 20 mA Wert Autom.	Setze Bias Druck	Bestätigen Bias Druck Autom.	Dämpfung Ausgang	Alarm- verhalten	Wähle Druck- einheit
V1				1			1			
V2 Transmitter Information	Diagnose- code	Letzter Diagnose Code	Software- nummer	Schleppz. P Min	Schleppz. P Max	Interner Zähler high	Sensor Temperatur	Schlepp. T Min	Schleppz. T Max	Werkswert
V3 Lineari- sierung	Betriebsart Druck: 1 Füllstand: 3 Zylinder: 4 Kennlinie: 5 Druck %: 6 disabled ⁴⁾	Anzeige bei 4 mA ¹⁾	Anzeige bei 20 mA ¹⁾	Einheit nach Linearisie- rung ¹⁾	Dichte- faktor ²⁾		Löschen Manueller Fuellstand	Zeilen-Nr. (121)	Eingabe Füllstand	Eingabe Volumen
V4V6										
V7 Zusatz- funktionen	Strom- anzeige	Simulation	Simuliere Strom	Strom- ausgang min. 4 mA	Low Sensor Trim	High Sensor Trim	Untere Meßgrenze	Obere Meßgrenze	Sensor Druck (P)	Temperatur Einheit
V8	•				•					
V9 Service					Max. Alarmstrom	Korrektur Nullpunkt	Wert Nullpunkt Korrektur	Druck vor Bias- korrektur	Druck nach Bias- korrektur	Verriege- lung ³⁾
VA Benutzer Information	Meßstelle	Anwender Text	HART Serien- nummer	Serien- nummer Sensor	Prozeß- anschluß P+	Prozeß- anschluß P-	Dichtung	Prozeß- membran	Füll- flüssigkeit	

Anzeigefeld

1) Nicht in der Betriebsart "Druck".


- 2) Nur in den Betriebsarten "Füllstand linear", "Füllstand zyl. linear" und "Füllstand Kennlinie".
- 3) Verriegelt ≠ 130, Entriegelung = 130. Wenn die Bedienung über die +Z und -S-Taste verriegelt wurde, zeigt das Matrixfeld 9999 an.
- 4) Prüfen Sie die Stellung des Dämpfungsschalters im Gerät. Die Schalterstellungen 8...F stehen nicht zur Verfügung. Siehe Kapitel 4.2.

Diese Matrix bietet einen Überblick über die Werkseinstellungen.


	H0	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	H7	Н8	H9
V0		0	V7H7	_	_	0	_	0	max.	1 (bar)
V1										
V2	0	0	XXXX	aktueller	aktueller	0	aktuelle	aktuelle	aktuelle	0
				Druck	Druck		Temp.	Temp.	Temp.	
V3	1 Druck									
V4V6										
V7		Off		Off	V7H6	V7H7			aktueller	°C
									Druck	
V8										
V9					22.0	0.0	0.0	_		130
VA			xxxx	xxxx						

10 Bedienmatrix Cerabar S

10.2 Matrix Universal HART Communicator DXR 275 (Softwareversion 7.1)

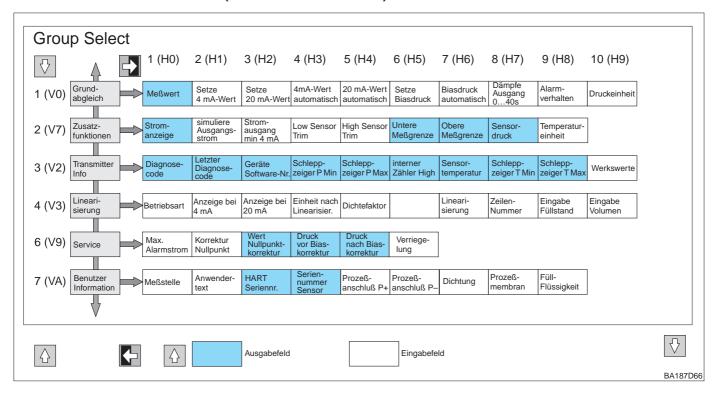

10.3 Blockschaltbild

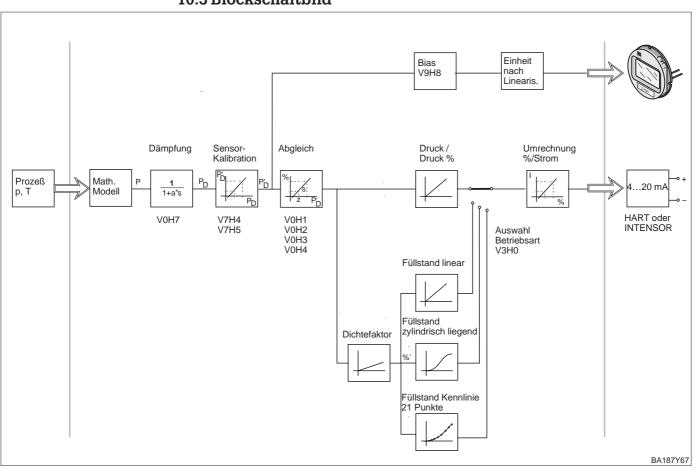

Cerabar S 10 Bedienmatrix

10.4 Matrix INTENSOR Commulog VU 260 Z (Softwareversion 5.0)

	Н0	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	H7	Н8	Н9
V0	Meßwert	Setze 4 mA Wert	Setze 20 mA Wert	Bestätige 4 mA autom.	Bestätige 20 mA autom.	Setze Bias-Druck	Setze Biasdruck autom.	Integrations- zeit [s]	Ausgang bei Störung min. max. weitermessen	Wähle Druck- einheit
V1	Ausgangs- strom mA	Strom- simulation OFF/ON	Simulation Ausgangs- strom	Ausgangs- strom min. 4 mA OFF/ON	Low sensor calibration	High sensor calibration	Untere Meßgrenze vom Sensor	Obere Meßgrenze vom Sensor	Aktueller Sensor- druck (P)	Wähle Temperatur- einheit [C,F,K]
V2	Aktueller Diagnose- code	Letzter Diagnose- code	Software- nummer	Minimaler Druck	Maximaler Druck	Zähler für Überlast	Aktuelle Sensor- Temperatur	Minimale Temperatur	Maximale Temperatur	Reset
V3	Betriebsart - Druck linear - radizierend - Füllstand lin Füllstand zyl. liegend - Kennlinie	Anzeige 4 mA nach Lineari- sierung ¹⁾	Anzeige 20 mA nach Lineari- sierung ¹⁾	Einheit nach Lineari- sierung ¹⁾	Dichte- faktor ²⁾	Schleich- mengen- unter- drückung ³⁾	Tabellen- editierung - aktivieren - manuel - halbautom. - löschen	Tabelle Zeilen- nummer (121)	Tabelle Eingabe Füllstand	Tabelle Eingabe Volumen
V4	V8									
V9								Druck vor Biaskor.	Druck nach Biaskor.	Verriege- lung ⁴⁾
VA	Meßstellen- bezeich- nung	Anwender- text für VU 260Z	Serien-Nr. Gerät	Serien-Nr. Sensor	Material Prozeß- anschluß "+" Seite	Material Prozeß- anschluß "" Seite	Material der Dichtung	Material der Membran	Ölfüllung	

Anzeigefeld

- 1) Nicht in der Betriebsart "Druck".
- 2) Nur in den Betriebsarten "Füllstand linear", "Füllstand zyl. linear" und "Füllstand Kennlinie".
- 3) Nur in der Betriebsart "radizierend" (Durchfluß). Dieser Parameter ist ausschließlich für Differenzdrucksensoren relevant.
- 4) Verriegelt ≠ 130, Entriegelung = 130. Wenn die Bedienung über die +Z und -S-Taste verriegelt wurde, zeigt das Matrixfeld 9999 an.

10 Bedienmatrix Cerabar S

$10.5\,Parameter beschreibung$

Parameter	Beschreibung
Meßwert (V0H0)	Dieser Parameter zeigt den aktuell gemessenen Wert an. Das Matrixfeld V0H0 entspricht der Vor-Ort-Anzeige. Für die Betriebsart "Druck" wählen Sie über den Parameter "Wähle Druckeinheit" (V0H9) eine Druckeinheit aus. Der Meßwert wird umgerechnet und in der gewählten Druckeinheit dargestellt. In der Betriebsarten "Füllstand" wird der Meßwert standardmäßig in "%" angezeigt. Über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) können Sie eine Füllstands-, Volumen- oder Gewichtseinheit auswählen. Diese Einheit dient ausschließlich der Darstellung. Der Meßwert wird nicht auf die gewählte Einheit umgerechnet.
Setze 4 mA Wert ¹⁾ (V0H1)	Eingabe eines Druckwertes für den 4 mA-Abgleichwert (Abgleich ohne Referenzdruck). Dies entspricht bei der Vor-Ort-Bedienung der +Z-Taste für Wert erhöhen bzw. der –Z-Taste für Wert verringern. Werkseinstellung: 0.0
Setze 20 mA Wert ¹⁾ (V0H2)	Eingabe eines Druckwertes für den 20 mA-Abgleichwert (Abgleich ohne Referenzdruck). Dies entspricht bei der Vor-Ort-Bedienung der +S-Taste für Wert erhöhen bzw. der -S-Taste für Wert verringern. Werkseinstellung: "Oberen Meßgrenze" (V7H7)
4 mA Wert automatisch ¹⁾ (V0H3)	Wenn Sie diesen Parameter bestätigen, wird der aktuelle Druckwert als 4 mA-Abgleichwert (Meßanfang) gesetzt (Abgleich mit Referenzdruck). Der Wert wird in Parameter "Setze 4 mA Wert" (V0H1) angezeigt. Dies entspricht bei der Vor-Ort Bedienung: +Z und -Z-Taste einmal gleichzeitig drücken.
20 mA Wert automatisch ¹⁾ (V0H4)	Wenn Sie diesen Parameter bestätigen, wird der aktuelle Druckwert als 20 mA- Abgleichwert (Meßende) gesetzt (Abgleich mit Referenzdruck). Der Wert wird in Parameter "Setze 20 mA Wert" (V0H2) angezeigt. Dies entspricht bei der Vor-Ort Bedienung: +S und -S-Taste einmal gleichzeitig drücken.
Setze Biasdruck ¹⁾ (V0H5)	Zeigt die Vor-Ort-Anzeige nach dem Abgleich des Meßanfangs bei Prozeßdruck Null nicht Null an (Lageabhängigkeit), können Sie durch Eingabe eines Druckwertes (Biasdruck) den Anzeigewert der Vor-Ort-Anzeige auf Null korrigieren. Die Parameter "Meßwert" (V0H0), "Setze 4 mA Wert" (V0H1) und "Setze 20 mA Wert" (V0H2) werden um den Biasdruck korrigiert. Siehe auch die Seiten 22 und 26. Werkseinstellung: 0.0
Biasdruck automatisch ¹⁾ (V0H6)	Wenn Sie diesen Parameter bestätigen, wird der aktuelle Druckwert als Biasdruck übernommen. Der Wert wird in Parameter "Setze Biasdruck" (V0H5) angezeigt. Dies entspricht bei der Vor-Ort Bedienung: +Z und +S-Taste zweimal gleichzeitig drücken. Siehe auch Parameterbeschreibung "Setze Biasdruck" (V0H5).
Dämpfe Ausgang (V0H7)	Die Dämpfung (Integrationszeit) beeinflußt die Geschwindigkeit, mit der das Ausgangssignal und der Anzeigewert auf eine Änderung des Drucks reagieren. Die Dämpfung ist einstellbar von 0 bis 40 s. Werkseinstellung: 0.0
Alarmverhalten (V0H8) (INTENSOR: Wähle Sicherheit)	Bei einer Störung, wird der Stromwert auf den hier ausgewählten Wert gesetzt. Die Balkenanzeige auf der Vor-Ort-Anzeige zeigt den Strom entsprechend an. Optionen: – Min. Alarm: 3.6 mA – Messwert halten: Der letzte Stromwert wird gehalten. – Max. Alarm: 2122.5 mA. Der Stromwert für "Max. Alarm" ist über den Parameter "Max. Alarmstrom" (V9H4) einstellbar. Siehe auch Kapitel 5.1 und 6.4, Abschnitt "Alarmverhalten". Werkseinstellung: Max. Alarm (22.0 mA)
Wähle Druckeinheit (V0H9)	Auswahl einer Druckeinheit. Bei der Auswahl einer neuen Druckeinheit werden alle druckspezifischen Parameter umgerechnet und mit der neuen Druckeinheit angezeigt. Siehe auch Kapitel 5.1. Werkseinstellung: bar
Diagnose Code (V2H0)	Erkennt der Drucktransmitter eine Störung oder eine Warnung, gibt er einen Fehlercode aus. Dieser Parameter zeigt den aktuellen Fehlercode an. Beschreibung der Fehlercodes siehe Kapitel 7.1.
Letzter Diagnose Code (V2H1)	Anzeige des letzten Fehlercodes. Beschreibung der Fehlercodes siehe Kapitel 7.1. Werkseinstellung: 0

¹⁾ Die Elektronik überprüft die Eingabewerte für diese Parameter auf die Einhaltung der Editiergrenzen, siehe hierfür Kapitel 7.4.

Parameter	Beschreibung
Software Nummer (V2H2)	Anzeige der Geräte- und Softwarenummer. Die ersten beiden Ziffern stellen die Gerätenummer dar, die 3. und 4. Ziffer die Softwareversion. Cerabar S HART mit SW 7.1 = 6571
Schleppzeiger P Min (V2H3)	Anzeige des kleinsten gemessenen Druckwerts (Schleppzeiger). Dieser Parameter wird durch Bestätigen mit der Enter-Taste auf den aktuellen Druckwert zurückgesetzt.
Schleppzeiger P Max (V2H4)	Anzeige des größten gemessenen Druckwerts (Schleppzeiger). Dieser Parameter wird durch Bestätigen mit der Enter-Taste auf den aktuellen Druckwert zurückgesetzt.
Interner Zähler High (V2H5)	Dieser Zähler zeigt an, wie oft ein gemessener Druck oberhalb der oberen Meßgrenze (V7H7) lag. Maximaler Wert = 255 Dieser Parameter wird durch Bestätigen mit der Enter-Taste auf Null zurückgesetzt.
Sensor Temperatur (V2H6)	Anzeige der aktuell gemessenen Temperatur. Die Einheit, in der die Temperatur hier dargestellt wird, ist über den Parameter "Temperatur Einheit" (V7H9) wählbar.
Schleppzeiger T Min (V2H7)	Anzeige der kleinsten gemessenen Temperatur (Schleppzeiger). Dieser Parameter wird durch Bestätigen mit der Enter-Taste auf den aktuellen Temperaturwert zurückgesetzt.
Schleppzeiger T Max (V2H8)	Anzeige der größten gemessenen Temperatur (Schleppzeiger). Dieser Parameter wird durch Bestätigen mit der Enter-Taste auf den aktuellen Temperaturwert zurückgesetzt.
Werkswerte (Reset) (V2H9)	Eingabe eines Resetcodes. Mögliche Resetcodes sind: 5140, 2380, 731, 62 und 2509. Welche Parameter von welchem Resetcode auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden, ist im Kapitel 7.3 dargestellt.
Betriebsart (V3H0)	 Auswahl der Betriebsart: Druck: für lineare Druckmessungen. Der Meßwert (V0H0) zeigt den Druck in der gewählten Druckeinheit (V0H9) an. Siehe auch Kapitel 5. Druck %: für lineare Druckmessung. Der Meßwert (V0H0) wird in % umgerechnet und dargestellt. Siehe auch Kapitel 5. Füllstand linear *: für Füllstands-, Volumen- oder Gewichtsmessungen für stehende Behälter. Der Füllstand ist linear zum gemessenen Druck. Siehe auch Kapitel 6. Füllstand zylindrisch liegend *: für Füllstands-, Volumen- oder Gewichtsmessungen bei zylindrisch liegenden Behältern. Das Volumen bzw. das Gewicht ist nicht proportional zum Füllstand. Eine Linearisierungstabelle ist integriert. Siehe auch Kapitel 6.4. Füllstand Kennlinie *: für genaue Volumen- oder Gewichtsmessung, bei denen das Volumen bzw. das Gewicht nicht proportional zum Füllstand bzw. zum gemessenen Druck ist, z. B. bei Behältern mit konischem Auslauf. Über die Parameter "Zeilen-Nr." (V3H7), "Eingabe Füllstand" (V3H8) und "Eingabe Volumen" (V3H9) geben Sie eine Linearisierungstabelle ein. Diese Linearisierungstabelle wird zur Berechnung des Ausgangssignal verwendet. Siehe auch Kapitel 6.4. disabled: Prüfen Sie die Stellung des Dämpfungsschalters im Gerät. Die Schalterstellungen 8F stehen nicht zur Verfügung. Siehe Kapitel 4.2. Werkseinstellung: Druck * In diesen Betriebsarten wird der Meßwert (V0H0) werksmäßig in % angezeigt. Zur besseren Darstellung können Sie über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) eine Füllstands-, Volumen-, Gewichts- oder Durchflußeinheit wählen. Siehe
Anzeige bei 4 mA (V3H1)	auch Parameterbeschreibung "Einheit nach Linearisierung" (V3H3). Nur für die Betriebsarten "Druck%", "Füllstand linear" und "Füllstand horizontal liegend". Eingabe eines Wertes für den Meßpunkt "Füllstand leer". Der Wert wird dem 4 mA Abgleichpunkt "Setze 4 mA" (V0H1) zugeordnet. Werksmäßig wird dieser Parameter in % dargestellt. Eine andere Einheit zur besseren Darstellung ist über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) wählbar. Werkseinstellung: 0 %
Anzeige bei 20 mA (V3H2)	Für die Betriebsarten "Druck%", "Füllstand linear" und "Füllstand horizontal liegend". Eingabe eines Wertes für den Meßpunkt "Füllstand voll". Der Wert wird dem 20 mA Abgleichpunkt "Setze 20 mA" (V0H2) zugeordnet. Werksmäßig wird dieser Parameter in % dargestellt. Eine andere Einheit zur besseren Darstellung ist über den Parameter "Einheit nach Linearisierung" (V3H3) wählbar. Werkseinstellung: 100 %

Parameterbeschreibung (Fortsetzung)

10 Bedienmatrix Cerabar S

Parameterbeschreibung (Fortsetzung)

Parameter	Beschreibung
Einheit nach Linearisierung (V3H3)	Nur für die Betriebsarten "Druck%", "Füllstand linear", "Füllstand horizontal liegend", "Füllstand Kennlinie" und "Radizierend" (Durchfluß) ²⁾ . Auswahl einer Füllstands-, Volumen- oder Gewichtseinheit. Die Optionen sind von der ausgewählten Betriebsart abhängig. Die Einheit dient ausschließlich der Darstellung. Der "Meßwert" (V0H0) wird nicht in die gewählte Einheit umgerechnet. Beispiel: V0H0 = 55 %. Nach Wahl der Einheit "hl" zeigt V0H0 = 55 hl an. (Wenn Sie den Meßwert in der gewählten Einheit umgerechnet darstellen möchten, müssen für die Parameter "Anzeige bei 4 mA" (V3H1) und "Anzeige bei 20 mA" umgerechnet Werte eingegeben werden.) Siehe auch Kapitel 6.1, Seite 32. Werkseinstellung: %
Dichtefaktor (V3H4)	Nur für die Betriebsarten "Druck%", "Füllstand linear", "Füllstand horizontal liegend" und "Füllstand Kennlinie". Mit dem Dichtefaktor wird der Ausgangswert und der "Meßwert" (V0H0) auf eine geänderte Flüssigkeitsdichte des Meßmediums angepaßt. Der Dichtefaktor ergibt sich aus dem Verhältnis von "neuer Dichte" zu "alter Dichte". Siehe auch Kapitel 6.2. Werkseinstellung: 1.0
Manuell Füllstand (Linearisierung) (V3H6)	Nur in der Betriebsart "Füllstand Kennlinie". Auswahl des Editiermodus für die Linearisierungstabelle. Optionen: Tabelle aktivieren, Manuell, Halbautomatisch und Tabelle löschen. Siehe auch Kapitel 6.4 Linearisierung. Werkseinstellung: löschen
Zeilennummer (V3H7)	Nur in der Betriebsart "Füllstand Kennlinie". Eingabe der Zeilennummern für die Linearisierungstabelle. Über die Parameter "Zeilennummer" (V3H7), "Eingabe Füllstand" (V3H8) und "Eingabe Volumen" (V3H9) geben sie eine Linearisierungstabelle ein. Anzahl Zeilen der Linearisierungstabelle: Min. = 2 und Max. = 21 Siehe auch Kapitel 6.4 Linearisierung. Werkseinstellung: 1
Eingabe Füllstand (V3H8)	Nur in der Betriebsart "Füllstand Kennlinie". Eingabe eines Füllstandwertes in die Linearisierungstabelle. Die Eingabe erfolgt in %. Wenn Sie für diesen Parameter "9999.0" eingeben, löschen Sie einzelne Punkte der Linearisierungstabelle. Zuvor muß die Linearisierungstabelle über Parameter "Manuell Füllstand" (V3H6) einmal aktiviert werden. Siehe auch diese Tabelle Parameter "Zeilennummer" (V3H7) und Kapitel 6.4 Linearisierung. Werkseinstellung: 9999.0 %
Eingabe Volumen (V3H9)	Nur in der Betriebsart "Füllstand Kennlinie". Eingabe eines Volumenwertes in die Linearisierungstabelle. Die Eingabe erfolgt in %. Wenn Sie für diesen Parameter "9999.0" eingeben, löschen Sie einzelne Punkte der Linearisierungstabelle. Zuvor muß die Linearisierungstabelle über Parameter "Manuell Füllstand" (V3H6) einmal aktiviert werden. Siehe auch diese Tabelle Parameter "Zeilennummer" (V3H7) und Kapitel 6.4 Linearisierung. Werkseinstellung: 9999.0 %
Stromanzeige (V7H0)	Anzeige des aktuellen Signalstromes in mA. Siehe auch Kapitel 7.2.
Simulation (V7H1)	Simulation eines Signalstromes, um z. B. die Funktion von eingeschleiften Auswertegeräten zu testen. Der Simulationsstrom wird über Parameter "Simuliere Strom" eingestellt. AUS: Stromsimulation ausgeschaltet EIN: Stromsimulation eingeschaltet Siehe auch Kapitel 7.2. Werkseinstellung: AUS
Simuliere Strom (V7H2)	Vorgabe eines Simulationsstroms. Der Strom kann innerhalb der Grenzen 3.6 mA bis 22 mA simuliert werden.
Stromausgang Min 4 mA (V7H3)	Über diesen Parameter stellen Sie die untere Strombegrenzung ein. (Auswertegeräte akzeptieren teilweise keinen kleineren Wert als 4.0 mA.) AUS: untere Strombegrenzung = 3.8 mA EIN: untere Strombegrenzung = 4.0 mA Siehe auch Kapitel 5.1 und 6.4, Abschnitt "4 mA-Schwelle". Werkseinstellung: AUS
Low Sensor Trim ¹⁾ (V7H4)	Eingabe des unteren Punkts der Sensorkennlinie bei einer Nachkalibration. Über diesen Parameter können Sie einem am Gerät anliegenden Referenzdruck einen neuen Wert zuordnen. Der anliegende Druckwert und der eingegebene Wert in "Low Sensor Trim" entsprechen dem unteren Punkt der Sensorkennlinie. Siehe auch Kapitel 8.4 "Nachkalibration". Werkseinstellung: "Untere Meßgrenze" (V7H6)

¹⁾ Die Elektronik überprüft die Eingabewerte für diese Parameter auf die Einhaltung der Editiergrenzen, siehe hierfür Kapitel 7.4.

Cerabar S 10 Bedienmatrix

Parameter	Beschreibung
High Sensor Trim ¹⁾ (V7H5)	Eingabe oberer Punkt der Sensorkennlinie bei einer Nachkalibration. Über diesen Parameter können Sie einem am Gerät anliegenden Referenzdruck einen neuen Wert zuordnen. Der anliegende Druckwert und der eingegebene Wert in "High Sensor Trim" entsprechen dem unteren Punkt der Sensorkennlinie. Siehe auch Kapitel 8.4 "Nachkalibration". Werkseinstellung: "Obere Meßgrenze" (V7H7)
Untere Meßgrenze (V7H6)	Anzeige der unteren Meßgrenze.
Obere Meßgrenze (V7H7)	Anzeige der oberen Meßgrenze.
Sensordruck (V7H8)	Anzeige des aktuell anliegenden Drucks.
Temperatureinheit (V7H9)	Auswahl einer Temperatureinheit. Optionen: °C, K, °F. Bei Auswahl einer neuen Tempertureinheit werden alle temperaturspezifischen Parameter (V2H6, V2H7, V2H8) umgerechnet und mit der neuen Temperatureinheit dargestellt. Werkseinstellung: °C
Max. Alarmstrom (V9H4)	Vorgabe für den Stromwert für Parameter "Alarmverhalten" (V0H8) = Max. Alarm Der Stromwert ist einstellbar von 21 mA bis 22.5 mA. Siehe auch Kapitel 5.1 und 6.4, Abschnitt "Alarmverhalten". Werkseinstellung: 22 mA
Korrektur Nullpunkt ¹⁾ (V9H5)	Über diesen Parameter können Sie für den Anzeigewert der Vor-Ort-Anzeige ("Meßwert" (V0H0)) und für den Signalstrom gleichzeitig einen Abgleich (Nullpunkt-Korrektur) durchführen. Für die Nullpunkt-Korrektur wird über diesen Parameter einem am Gerät anliegenden Druck ein neuer Wert zugeordnet. Die Sensorkennlinie wird um diesen Wert verschoben und die Parameter "Low Sensor Trim" (V7H4) und "High Sensor Trim" (V7H5) werden neu berechnet. Siehe Kapitel 5.1, Abschnitt "Nullpunkt-Korrektur". Werkseinstellung: 0.0
Wert Nullpunkt- Korrektur (V9H6)	Anzeige des Wertes, um welchen die Sensorkennlinie bei einer Nullpunkt-Korrektur verschoben wurde. Siehe auch Parameterbeschreibung "Korrektur Nullpunkt" (V9H5) und Kapitel 5.1, Abschnitt "Nullpunkt-Korrektur". Werkseinstellung: 0.0
Druck vor Biaskorrektur (V9H7)	Dieser Parameter zeigt den aktuell anliegenden und gedämpften Druck ohne Biaskorrektur an. Siehe auch Parameterbeschreibung "Setze Biasdruck" (V0H5).
Druck nach Biaskorrektur (V9H8)	Dieser Parameter zeigt den aktuell anliegenden und gedämpften Druck nach der Biaskorrektur an. Siehe auch Parameterbeschreibung "Setze Biasdruck" (V0H5). Berechnung: "Druck nach Biaskorrektur" (V9H8) = "Druck vor Biaskorrektur" (V9H7) – "Setze Biasdruck" (V0H5) In der Betriebsart "Druck" zeigt dieser Parameter und der Parameter "Meßwert" (V0H0) den gleichen Wert an.
Verriegelung (V9H9)	Eingabe eines Codes, um die Bedienmatrix sowie die Vor-Ort-Bedienung zu verriegeln oder zu entriegeln. Bedienung verriegeln: - über den Parameter "Verriegelung": Eingabe einer Zahl ≠ 130 - über die Vor-Ort-Bedienung: +Z und −S-Taste einmal gleichzeitig drücken. Bedienung entriegeln: - über den Parameter "Verriegelung": Eingabe der Zahl 130, - über die Vor-Ort-Bedienung: −Z und +S-Taste einmal gleichzeitig drücken. Das Matrixfeld (V9H9) ist nur dann editierbar, wenn nicht vorher über die Vor-Ort-Tasten die Bedienung verriegelt wurde. Siehe auch Kapitel 5.2 und 6.5.
Meßstellen- bezeichnung (VAH0)	Eingabe eines Textes für die Bezeichnung der Meßstelle (bis zu 8 Zeichen, Großbuchstaben und Ziffern)
Anwendertext (VAH1)	Eingabe eines Textes für zusätzliche Informationen (bis zu 8 Zeichen, Großbuchstaben und Ziffern)

¹⁾ Die Elektronik überprüft die Eingabewerte für diese Parameter auf die Einhaltung der Editiergrenzen, siehe hierfür Kapitel 7.4.

Parameterbeschreibung (Fortsetzung)

10 Bedienmatrix Cerabar S

Parameterbeschreibung (Fortsetzung)

Parameter	Beschreibung
HART Serien-Nr. Gerät (VAH2)	Anzeige der Serien-Nr. des Gerätes.
Serien-Nr. Sensor (VAH3)	Anzeige der Serien-Nr. des Sensors.
Prozeßanschluß P+ (VAH4)	Auswahl und Anzeige des Prozeßanschlußwerkstoffes der Plus-Seite. Optionen: Stahl, 304 rostfrei, 316 rostfrei, Hastelloy C, Monel, Tantal, Titan, PTFE (Teflon), 316L rostfrei, PVC, Inconel, ECTFE und spezial (für Sonderausführung)
Prozeßanschluß P- (VAH5) ²⁾	Auswahl und Anzeige des Prozeßanschlußwerkstoffes der Minus-Seite. Optionen siehe Parameter "Prozeßanschluß" (VAH4).
Dichtung (VAH6)	Auswahl und Anzeige des Dichtungswerkstoffes. Optionen: FPM Viton, NBR, EPDM, Urethan, IIR, Kalrez, FPM Viton für Sauerstoffanwendungen, CR, MVQ und spezial (für Sonderausführung).
Prozeßmembran (VAH7)	Auswahl und Anzeige des Membranwerkstoffes. Optionen: 304 rostfrei, 316 rostfrei, Hastelloy C, Monel, Tantal, Titan, PTFE (Teflon), Keramik, 316L rostfrei, Inconel, spezial (für Sonderausführung).
Füllflüssigkeit (VAH8)	Auswahl und Anzeige derÖlfüllung. Optionen: Silikonöl, Pflanzenöl, Glyzerin, Inertöl, HT Öl (Hochtemperatur-Öl), spezial (für Sonderausführung).

²⁾ Diese Parameter sind ausschließlich für Differenzdrucktransmitter relevant.

Stichwortverzeichnis

!	L
4 mA-Schwelle	Lageabgleich, Anzeige (Biasdruck)
A	Halbautomatische Eingabe
Abmessungen Cerabar S	Linearisierungsmodus
Anschluß der Handbediengeräte	M Matrix Commuwin II (Softwareversion 7.1) 59 Matrix INTENSOR Commulog VU 260 Z
Ausbau der Anzeige	(Softwareversion 5.0)
	(Softwareversion 7.1)
В	Matrixbedienung
Bedienelemente	Metallsensor
Bedienung	Montage
Bedienung über Commuwin II	Montage mit Kapillarleitung
Bedienung über Universal HART Communicator DXR 275 19 Bedienung Vor-Ort	Montage mit Temperaturtrenner
Bestimmungsgemäße Verwendung	
Diockschaltbild	N
D	Nullpunkt-Korrektur
Dämpfung	P
Dichtekorrektur	Parameterbeschreibung 62-66
Druckeinheit wählen	PVDF-Wechselzapfen
Druckmessung	
Е	R
Editiergrenzen	Reparatur
Einbau der Anzeige	Reset
Einbauhinweise ohne Druckmittler (PMC 731, PMP 731) 11	S
Elektrischer Anschluß	Sensormodul wechseln
Entriegelung	Sicherheitshinweise
Explosionsgefährdeter Bereich	Sicherheitsrelevante Hinweise
	Störung
F	Störungsbeseitigung
Fehlercodes	
Füllstand, Volumen- oder Gewichtseinheit wählen 32	
Füllstandmessung	T
Funktionsprinzip	Technische Daten
_	10111-00011
G	
Gehäuse ausrichten	V
Ciralistrie Dedictioning	Verriegelung
т	Vor-Ort-Bedienung
Inbetriebnahme	
Installation	W
	Warnung
K	Wartung
Keramiksensor	Wechsel der Dichtung
	1 TOO TOO TOO LICITION THE TAIL TO STATE OF THE TOO TO TO STATE OF THE TOO TO TO TO TH

Europe

Austria

☐ Endress+Hauser Ges.m.b.H. Tel. (01) 8 80 56-0, Fax (01) 8 80 56-335

Belarus

Belorgsintez Minsk

Tel. (017) 2 508473, Fax (017) 2 508583

Belgium / Luxembourg

Endress+Hauser N.V.

Tel. (02) 248 06 00, Fax (02) 248 05 53

Bulgaria Intertech-Automation Sofia

Tel. (02) 9627152, Fax (02) 9621471

☐ Endress+Hauser GmbH+Co. Zagreb Tel. (01) 6637785, Fax (01) 6637823

Cyprus I+G Electrical Services Co. Ltd. Tel. (02) 48 47 88, Fax (02) 48 46 90

Czech Republic

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Praha Tel. (02) 66784200, Fax (026) 66784179

Denmark
☐ Endress+Hauser A/S
Søborg
Tel. (70) 131132, Fax (70) 132133

Estonia Elvi-Aqua

Tartu Tel. (7) 44 16 38, Fax (7) 44 15 82

Finland

Metso Endress+Hauser Oy
Helsinki
Tel. (204) 83160, Fax (204) 83161

France
☐ Endress+Hauser S.A.
Huningue
Tel. (389) 69 67 68, Fax (389) 69 48 02

Germany
□ Endress+Hauser
Messtechnik GmbH+Co. KG
Weil am Rhein
Tel. (07621) 975-01, Fax (07621) 975-555

Great Britain
☐ Endress+Hauser Ltd ☐ Endress+Hauser L.C. Manchester Tel. (0161) 2865000, Fax (0161) 9981841

I & G Building Services Automation S.A. Athens Tel. (01) 924 15 00, Fax (01) 922 17 14

Hungary

☐ Endress+Hauser Magyarország
Budapest
Tel. (01) 4120421, Fax (01) 4120424

Iceland

Sindra-Stál hf Reykjavik Tel. 5750000, Fax 5750010

Ireland

☐ Flomeaco Endress+Hauser Ltd. Clane Tel. (045) 86 8615, Fax (045) 86 81 82

Italy
☐ Endress+Hauser S.p.A. Cernusco s/N Milano Tel. (02) 921 92-1, Fax (02) 921 92-362

Latvia Elekoms Ltd.

Riga Tel. (07) 336444, Fax (07) 312894

Lithuania

Kaunas Tel. (03) 7202410, Fax (03) 7207414

Netherlands

☐ Endress+Hauser B.V. Tel. (035) 6958611, Fax (035) 6958825

Norway
☐ Endress+Hauser A/S Lierskogen Tel. (032) 85 98 50, Fax (032) 85 98 51

Poland
☐ Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.
Wrocław Tel. (071) 7803700, Fax (071) 7803700

Portugal

☐ Endress+Hauser Lda.
Cacem
Tel. (219) 4267290 Fax (219) 4267299

Romania

Romconseng S.R.L. Bucharest Tel. (01) 4101634, Fax (01) 4112501

☐ Endress+Hauser GmbH+Co Moscow Tel. (095) 1587564, Fax (095) 7846391

Slovak Republic Transcom Technik s.r.o. Bratislava Tel. (2) 44 88 86 90, Fax (2) 44 88 71 12

Slovenia

Endress+Hauser D.O.O.

Ljubljana Tel. (01) 5192217, Fax (01) 5192298

Spain
☐ Endress+Hauser S.A.
Sant Just Desvern
Tel. (93) 480 33 66, Fax (93) 473 38 39

☐ Endress+Hauser AB Sollentuna Tel. (08) 55 51 16 00, Fax (08) 55 51 16 55

Switzerland
☐ Endress+Hauser Metso AG
Reinach/BL 1
Tel. (061) 7157575, Fax (061) 7111650

Turkey
Intek Endüstriyel Ölcü ve
Levent/Istanbul
Tel. (0212) 2751355, Fax (0212) 2662775

Ukraine Photonika GmbH

Kiev Tel. (44) 268 8102, Fax (44) 269 0805

Yugoslavia Rep. Meris d.o.o.

Beograd Tel. (11) 444 12966, Fax (11) 3085778

Africa

Algeria

Symes Systemes et mesures Annaba Tel. (38) 883003, Fax (38) 883002

Egypt Anasia Egypt For Trading S.A.E. Heliopolis/Cairo Tel. (02) 2684159, Fax (02) 2684169

Morocco Oussama S.A. Casablanca Tel. (02) 22241338, Fax (02) 2402657

South Africa

☐ Endress+Hauser Pty. Ltd. Sandton Tel. (011) 2628000, Fax (011) 2628062

Tunisia Controle, Maintenance et Regulation Tunis Tel. (01) 79 30 77, Fax (01) 78 85 95

America

Argentina
☐ Endress+Hauser Argentina S.A.
Buenos Aires Buenos Aires Tel. (11) 45227970, Fax (11) 45227909

Bolivia Tritec S.R.L. Cochahamba

Tel. (04) 4256993, Fax (04) 4250981

□ Samson Endress+Hauser Ltda Tel. (011) 50313455, Fax (011) 50313067

Canada
□ Endress+Hauser Ltd. Burlington, Ontario Tel. (905) 681 92 92, Fax (905) 681 9444

Chile
☐ Endress+Hauser Chile Ltd. Santiago Tel. (02) 321-3009, Fax (02) 321-3025

Colombia Colsein Ltda

Bogota D.C. Tel. (01) 2367659, Fax (01) 6104186

Costa Rica EURO-TEC S.A. San Jose Tel. 2202808, Fax 2961542

Ecuador Insetec Cia. Ltda. Quito Tel. (02) 226 91 48, Fax (02) 246 1833

Automatizacion Y Control Industrial S A Ciudad de Guatemala, C.A. Tel. (03) 345985, Fax (03) 327431

☐ Endress+Hauser S.A. de C.V. Mexico, D.F Tel. (5) 55568-2407, Fax (5) 55568-7459

Paraguay Incoel S.R.L.

Asuncion Tel. (021) 21 39 89, Fax (021) 22 65 83

Peru Process Control S.A. Tel. (2) 610515, Fax (2) 612978

USA
☐ Endress+Hauser Inc.
Greenwood, Indiana
Tel. (317) 535-7138, Fax (317) 535-8498

Venezuela Controval C.A.

Caracas Tel. (02) 944 09 66, Fax (02) 944 45 54

Asia

Azerbaijan Modcon Systems Baku Tel. (12) 929859, Fax (12) 929859

China
☐ Endress+Hauser Shanghai
Instrumentation Co. Ltd. Tel. (021) 54 90 23 00, Fax (021) 54 90 23 03

☐ Endress+Hauser Beijin Instrumentation Co. Ltd.

Beijing Tel. (010) 65882468, Fax: (010) 65881725

Hong Kong
☐ Endress+Hauser H.K. Ltd. Hong Kong Tel. 85225283120, Fax 85228654171

India
☐ Endress+Hauser (India) Pvt. Ltd. Mumbai Tel. (022) 8521458, Fax (022) 8521927

Indonesia PT Grama Bazita Jakarta Tel. (21) 7 95 50 83, Fax (21) 7 97 50 89

Sakura Endress Co. Ltd. токуо Tel. (0422) 540611, Fax (0422) 550275 Malavsia

☐ Endress+Hauser (M) Sdn. Bhd. Shah Alam, Selangor Darul Ehsan Tel. (03) 78464848, Fax (03) 78468800

Speedy Automation Karachi Tel. (021) 7722953, Fax (021) 7736884

Philippines

Endress+Hauser Inc. Pasig City, Metro Manila Tel. (2) 6381871, Fax (2) 6388042

Singapore
☐ Endress+Hauser (S.E.A.) Pte., Ltd.
Singapore
Tel. (65) 66 82 22, Fax (65) 66 68 48

South Korea

Endress+Hauser (Korea) Co., Ltd. Seoul Tel. (02) 6 58 72 00, Fax (02) 6 59 28 38

Taiwan Kingjarl Corporation

Taipei Tel. (02) 27 18 39 38, Fax (02) 27 13 41 90

Thailand

☐ Endress+Hauser Ltd. Bangkok Tel. (2) 9967811-20, Fax (2) 9967810

Uzbekistan Im Mexatronoka EST Tashkent Tel. (71) 1167316, Fax (71) 1167316

Vietnam Tan Viet Bao Co. Ltd. Ho Chi Minh City Tel. (08) 8 33 52 25, Fax (08) 8 33 52 27

Iran PATSA Industy Tehran Tel. (021) 8726869, Fax(021) 8747761

Instrumetrics Industrial Control Ltd. Netanya Tel. (09) 8357090, Fax (09) 8350619

Jordan A.P. Parpas Engineering S.A. Amman Tel. (06) 5539283, Fax (06) 5539205

Kingdom of Saudi Arabia Anasia Ind. Agencies

Jeddah Tel. (02) 671 00 14, Fax (02) 672 59 29

Lebanon Network Engineering Jbeil Tel. (3) 944080, Fax (9) 548038

Sultanate of Oman Mustafa Sultan Science & Industry Co. L.L.C. Ruwi Tel. 60 20 09, Fax 60 70 66

United Arab Emirates Dubai Tel. (04) 2653651, Fax (04) 2653264

Australia + New Zealand

Australia

☐ Endress+Hauser PTY. Ltd. Sydnev Tel. (02) 88777000, Fax (02) 88777099

New Zealand EMC Industrial Group Limited Tel. (09) 4155110, Fax (09) 4155115

All other countries

☐ Endress+Hauser GmbH+Co.KG Instruments International Weil am Rhein Germany Tel. (07621) 975-02, Fax (07621) 975-345

http://www.endress.com



□ Members of the Endress+Hauser group

06 02/PT

