BA103R/09/c4/09.08 No.: 51001902

Process transmitter RMA 422

Betriebsanleitung Operating instructions Mise en service Manuale Operativo







Endress+Hauser

Prozessmessumformer Betriebsanleitung

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen) Gerätenummer:.....

Processtransmitter Operating instructions

(Please read before installing the unit) Unit number:.....

Transmetteur de process

Instructions de montage et de mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil:....

Trasmettitore di processo Manuale Operativo

(Si prega di leggere, prima d'installare l'unità) Numero dello strumento:..... Deutsch 1 ... 36

English 37 ... 72

Français 73 ... 108

Italiano 109 ... 144

-	_	
	υ	
	n	
Ì	4	
	d)	
1	ň.	
i	_	

Inh	altsverzeichnis	Seite
	Sicherheitshinweise Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienpersonal	3 4
1.	Systembeschreibung	4
2.	Montage und Installation	5
	2.1 Gehäuseabmessungen	5
3.	Elektrischer Anschluss	6
	3.1 Klemmenbelegung3.2 Anschluss Hilfsenergie3.3 Anschluss externer Sensoren3.4 Anschluss Analogausgänge3.5 Anschluss Granzwortscheis	6 7 7 8
4.	Bedienübersicht	9
	 4.1 Anzeige- und Bedienelemente 4.2 Programmieren im Bedienmenue 4.3 Die Funktion "Quick-Set" 4.4 Die Funktion "Schnelle Messwertanzeige" 4.5 Bedienmenue auf einen Blick 	9 10 11 12 13
5.	Beschreibung der Bedienparameter	14
	 5.1 Analogeingänge 5.2 Mathematikkanal 5.3 Anzeige/Messbereich 5.4 Analogausgänge 5.5 Grenzwerte/Störüberwachung 5.6 Linearisierungstabelle 5.7 Betriebsparameter 5.8 Serviceparameter 5.9 Bedienbeispiel 	14 15 17 18 19 23 24 26 26
6.	Störungsbehebung	29
	6.1 Systemfehlermeldungen6.2 Reparatur6.3 Zubehör	29 32 32
7.	PC-Bediensoftware	32
8.	Technische Daten	33

9. Parameterliste

Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Der Prozessmessumformer nimmt mit seinen beiden Stromeingängen Signale von Messumformer auf und wandelt diese mit der Messwertlinearisierung in die gewünschten physikalische Prozessgrößen um. Eine weitere, neue Prozessgröße wird durch Addition/ Subtraktion/Multiplikation aus den beiden Eingangsgrößen gebildet. Grenzkontakte und Analogausgänge runden das Gerät ab.
- Das Gerät ist ein zugehöriges Betriebsmittel und darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen installiert werden.
- Für Schäden aus unsachgemäßem oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch haftet der Hersteller nicht. Umbauten und Änderungen am Gerät dürfen nicht vorgenommen werden
- Das Gerät ist für den Einsatz in industrieller Umgebung konzipiert und darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden
- Der Prozessmessumformer ist nach dem Stand der Technik betriebssicher gebaut und berücksichtigt die einschlägigen Vorschriften nach FN 61010-1

Wird das Gerät unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß eingesetzt, können Gefahren von ihm ausgehen. Achten Sie deshalb in der Betriebsanleitung konsequent auf Sicherheitshinweise, die mit den folgenden Piktogrammen

gekennzeichnet sind:

Hinweis:

"Hinweis" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - einen indirekten Einfluss auf den Betrieb haben. oder eine unvorhergesehene Gerätereaktion auslösen können.

Achtung:

"Achtung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - zu Verletzungen von Personen oder zu fehlerhaftem Betrieb führen können.



Warnung: "Warnung" deutet auf Aktivitäten oder Vorgänge hin, die - wenn sie nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden - zu Personenschäden, zu einem Sicherheitsrisiko oder zur Zerstörung des Gerätes führen können.

Montage-, Inbetriebnahme- und Bedienpersonal

- Montage, elektrische Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Geräts dürfen nur durch ausgebildetes Fachpersonal erfolgen, das vom Anlagenbauer dazu autorisiert wurde. Das Fachpersonal muss diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und deren Anweisungen befolgen.
- Das Gerät darf nur durch Personal bedient werden, das vom Anlagenbetreiber autorisiert und eingewiesen wurde.
 Die Anweisungen in der Betriebsanleitung sind zu befolgen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Messsystem gemäß den elektrischen Anschlussplänen korrekt angeschlossen ist.
 Beim Entfernen des Gehäusedeckels ist der Berührungsschutz aufgehoben (Stromschlaggefahr). Das Gehäuse darf nur von ausgebildetem Fachpersonal geöffnet werden.
- Das Gerät darf nur im eingebauten Zustand betrieben werden.

Technischer Fortschritt

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

1. Systembeschreibung



Der Prozessmessumformer erfasst ein oder zwei analoge Messsignale. Der Geber kann ein Messumformer oder eine Gleichstromquelle sein. Mit den Funktionen Skalierung und Linearisierung werden die Eingangssignale in die gewünschte physikalische Einheit umgerechnet. Eine weitere Prozessgröße in ihrer physikalischen Einheit wird mit den mathematischen Funktionen Addition, Subtraktion oder Multiplikation aus den beiden Eingangswerten errechnet. Zwei Grenzwerte stehen zur Überwachung der drei Prozessgrößen zur Verfügung -Grenzwertüberschreitungen werden am Gerät permanent dargestellt. Der Anwender definiert, welche der Prozesswerte an den beiden Analogausgängen als Strom- oder Spannungssignal ausgegeben und welcher Prozesswert in der LC-Anzeige angezeigt wird.

Angeschlossene Messumformer werden vom Gerät direkt mit Hilfsenergie versorgt.

2. Montage und Installation

Einbauhinweise:

- Der Einbauort muss frei von Vibrationen sein.
- Die zulässige Umgebungstemperatur während des Messbetriebs beträgt -20...+60°C.
- Gerät vor Wärmeeinwirkung schützen.



2.1 Gehäuseabmessungen



3.2 Anschluss Hilfsenergie

- Vergleichen Sie vor Inbetriebnahme die Übereinstimmung der Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild.
- Bei der Ausführung 90...250 VAC muss in der Zuleitung in der N\u00e4he des Ger\u00e4tes (leicht erreichbar) ein als Trennvorrichtung gekennzeichneter Schalter, sowie ein Überstromschutzorgan (Nennstrom ≤ 10A) angebracht sein.



3.3 Anschluss externer Sensoren

3.3.1. Aktive Stromquellen 0/4...20 mA (z.B. Messumformer mit eigener Hilfsenergie)





Analogeingang 1

Analogeingang 2

3.3.2 Schleifengespeister 2-Leiter-Messumformer bei Verwendung der im Gerät eingebauten Messumformerspeisung





Analogeingang 1

Analogeingang 2

Die HART[®]-Programmiergeräte zur Sensorparametrierung sind direkt an die Kommunikationsbuchsen in der Gerätefront -ohne weitere Verdrahtung- anzuschliessen.





3.3.3 Schleifengespeister 2-Leiter-Messumformer bei Verwendung eines externen Speisegeräte

Analogeingang 1

Analogeingang 2

3.3.4 4-Leiter-Messumformer mit separatem Hilfsenergieanschluss und Stromsausgang bei Verwendung eines externen Speisegerätes





Analogeingang 1

Analogeingang 2

3.4 Anschluss Analogausgänge

Die Analogausgänge sind als Strom- oder Spannungsquellen konfigurierbar.



Analogausgang 1

3.5 Anschluss Grenzwertrelais







Analogausgang 2

0 53 52 51

Relais 2

Option Grenzwertrelais, dargestellte Kontaktlage bei Grenzwertverletzung oder Ausfall der Hilfsenergie.

4. Bedienübersicht

Das Gerät bietet je nach Anwendungszweck und Ausbaustufe eine Vielzahl von Einstellmöglichkeiten und Softwarefunktionen.

Bitte beachten Sie, dass in den nachfolgenden Abschnitten die maximale Ausbaustufe beschrieben ist und sich daraus Abweichungen zum vorliegenden Gerät ergeben können. Besonders die im Kapitel 4 beschriebene Handhabung und Darstellung des Bedienmenüs ist nur bei der Option "LC-Anzeige mit Vor-Ort-Bedienung" verfügbar.

1) Betriebsanzeige:

LED grün, leuchtet bei anliegender Versorgungsspannung

2 Störmeldeanzeige:

LED rot, Betriebszustände nach NAMUR NE 44, siehe Kapitel 6 "Störungsbehebung"

4.1 Anzeige- und Bedienelemente

③ Anschluss serielle Schnittstelle:

Klinkenbuchse für PC-Verbindungskabel zur Geräteparametrierung und Messwertauslesung mit der PC-Software.

④ Kommunikationsbuchsen HART[®]:

Anschlussbuchse für HART[®]-Bedieneinheit zur Sensorparametrierung über 2-Draht-Leitung. Der für die Kommunikation notwendige Widerstand ist bereits im Gerät eingebaut.

(5) Messwertanzeige (Option):

5 stellige 7 Segment-Anzeige. Dargestellt werden:

- momentaner numerischer Messwert (im Betrieb)

- Dialogtext für Parametrierung

6 Grenzwertüberschreitung (Option):

Die Ziffern 1 und 2 sind bei eingebauten Grenzwertrelais aktiviert. Jede Über- oder Unterschreitung des Grenzwertes wird mit dem entsprechenden Symbol gekennzeichnet.

⑦ Zustandsanzeige Relais (Option):

LED gelb, Betriebszustände nach NAMUR NE 44.

- aus, Relais nicht bestromt

- an, Relais betromt (Ruhezustand)





8 Eingabetaste: (Option)

Einstieg in das Bedienmenue

- Anwählen von Bedienfunktionen innerhalb einer Funktionsgruppe.
- Abspeichern von eingegebenen Daten.
- 9 +/- Taste: (Option)
- Anwählen von Funktionsgruppen innerhalb des Menüs.
- Einstellen von Parametern und Zahlenwerten. (Bei dauerndem Gedrückthalten der Tasten erfolgt eine Zahlenänderung auf der Anzeige mit zunehmender Geschwindigkeit.)

4.2 Programmieren im Bedienmenue



- 1 Einstieg in das Bedienmenue.
- Menü Funktionsgruppenauswahl (Auswahl mit + / Taste).
- O Auswahl von Bedienfunktionen.
- **4** Eingabe von Parametern im Editormodus

(Daten mit +/ - eingeben/auswählen und mit E übernehmen).

- Rücksprung aus einem Editormodus bzw. Bedienfunktion in eine Funktionsgruppe. Beim mehrmaligen gleichzeitigen drücken der + /- Tasten gelangt man in die Home Position zurück. Vorher erfolgt eine Abfrage, ob die bis dahin eingegebenen Daten gespeichert werden sollen.
- **(b)** Direkter Sprung zur Home Position. Vorher erfolgt eine Abfrage, ob die bis dahin eingegebenen Daten gespeichert werden sollen.
- Abfrage der Datenspeicherung (Auswahl Ja/Nein mit + oder - Taste auswählen und mit E bestätigen).

4.3 Die Funktion "Quick-Set"

Grenzwertschwellen müssen schnell verstellt und bei Störungen im Prozess die Fehlerursachen schnell erkannt werden.

Mit der Funktion "Quick-Set" werden unter Umgehung des Bedienmenues die Schaltpunkte der aktiven Grenzwerte verändert.

Bei Prozessstörungen wird auch der aktuelle Fehlercode ausgegeben.

Bitte beachten Sie die Auswirkungen der Schaltpunktverstellungen auf Ihren Prozess.

- * Nur aktive Grenzwerte werden angezeigt.
- ** Der Fehlercode wird nur bei Prozessstörungen angezeigt.



4.4 Die Funktion "Schnelle Messwertanzeige"

Schnelle Informationen aus dem Prozess sind wichtig. Dazu gehört die Darstellung der einzelnen Messwerte. Im Display wird immer der Messwert angezeigt, der mit dem Parameter d 15ob eingestellt ist (siehe Kapitel 5.3).

Durch betätigen der Tasten (+) oder (-) kann ein anderer Messwert angezeigt werden. Nach einer Zeit von ca. 10 sec wird wieder auf den ursprünglichen Messwert zurückgekehrt.



			1						-						1				
		nd toF Gesamt Offset	-										rhanden orhanden geingang		earisierungs	Ab- orhanden orhanden oei Grenz-			
		nd th t Skalierun y-Wert 100%											usgang vo ertrelais vo n 2. Analo	and the state of the	vaniter Lin	stabelle in en/nicht vo zercode vo stellwerte k	orhanden		
		nd it.a Skalierung y-Wert 0%											on Analoga on Grenzwe ır bei Optio		ır bei angev	earisierung rte vorhand Item Benut ceit der Eins	den/nicht v		
		nd idP Dezimal- punkt y-Wert										(nur bei Opti nur bei Opti nügruppe nu		nugruppe nu	r Einstellwe ei eingestel Abhängid	iung vorhär		
d loF	Offset Messwert	n5£h i Skalierung x-Wert 100%										:	1enugruppe 1enügruppe osition / Meı	orhanden	'Osition / Mei abelle vorhar	lenügrupper ängigkeit de osition nur b	rertüberwach		
1 H I	Skalierung Messwert 100%	n5£ta Skalierung x-Wert 0%										:	- ~ ~ ~	> (, 4	* ** * %	>		
d 1.Lo	Skalierung Messwert 0%	nRaFF Offset													Ľ Er	letzter Fehler			
d tdP	Dezimal- punkt Messwert	nade Dezimal- punkt Gesamt					tr dt	Zeit Ten- denzaus- wertung *7							R Err	aktueller Fehler			
5Ch /	Skalierung Sensor 100% *4	FR 2 Faktor 2			5 II.u	Simulation Spannung/ Strom	dELS	Ansprech- verzöger- ung *7							EE5E	Test			
561.0	Skalierung Sensor 0% *4	<i>FRdP2</i> Dezimal- punkt Faktor 2			FR IL	Verhalten im Störfall	hySt	Hysterese *7							54-19	Software- Version			
SCdP	Dezimal- punkt Sensor *4	FR / Faktor 1			oh !	Skalierung Ausgang 100%	rESP	Rückschalt -schwelle *7							PnRRE	Programm- name			
dBDP	Signal- dämpfung	FRdP t Dezimal- punkt Faktor 1			oto	Skalierung Aus- gang 0%	SELP	Schalt- schwelle *7	L Sha	alle Stütz- stellen anzeigen					t iCod	Grenzwert- code *6			
Curl	Kennlinie	nturu Kennlinie			rRnű	Ausgangs- bereich	RodE	Betriebsart	dEL	alle Stütz- stellen löschen		- C2	4 110 1 - 4 71020 y-Achse		CodE	Benutzer- code	Fr SEE	Parameter rücksetzen	
rRnű	Eingangs- bereich	п _{Во} Р Operator	d 15où	Referenz- wert	orEF	Referenz- wert *3	LrEF	Referenz- wert *3	Loun	Anzahl der Stütz- stellen	- 101 H 150 H		H IIU I - H N2U X-Achse		RLE	alternieren- de Pum- pensteuer- ung *7	SLodE	Service- code	
in i In2	Analog- eingang 1/2	пясь Mathema- tikkanal *3	d 15PL	Anzeige/ Messber. *3	out ! out?	Analog- ausgang 1/2 *1	ר ונו ר ונוב	*2	ERb i ERb2	Linearisier ungs- tabelle *4	- 101 - no 120 - 120		no 110 1 - no 1120 Lin. Stütz-	stellen *5	PBrBi	Betriebs- parameter	SErü	Service	

4.5 Bedienmenue auf einen Blick

5. Beschreibung der Bedienparameter

Dieses Kapitel beschreibt alle Einstellparameter des Gerätes mit den jeweiligen Wertebereichen und Werkseinstellungen. Bei Geräten mit der Option LC-Anzeige und Vor-Ort-Bedienung sind alle Einstellparameter ohne weitere Hilfsmittel direkt am Gerät veränderbar. Bei allen Geräten sind die Einstellparameter komfortabel über die serielle Schnittstelle mit der Bediensoftware veränderbar.



Überprüfen Sie nach Änderung von Einstellparametern deren mögliche Auswirkungen auf andere Parameter.



Die mit *gekennzeichneten Positionen sowie Einstellmöglichkeiten sind nur in Abhängigkeit der vorher eingestellten Parameter oder vorhandenen Optionen verfügbar. In der nachfolgenden Aufstellung ist der Maximalwert aufgeführt.



Die aktuellen Einstellungen können zur Dokumentation in die Parameterliste in Kapitel 9 eingetragen werden.

5.1 Analogeingänge



Par

In dieser Funktionsgruppe werden die Messeingänge konfiguriert. Wird mit einer Linearisierungstabelle gearbeitet, muss in dieser Funktionsgruppe der Messbereich des angeschlossenen Sensors eingegeben werden. Die eigentliche Tabelle wird weiter unten eingegeben.

ameter		Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktue	elle ellung
	ausiunung	in a second s		in 2	2
	Der Analoge	ingang 2 ist abhängig von der verfügbar	In I	1	

Eingangsbereich	r Rnű I / *r Rnű2		
Stromeingang	420 mA, 020 mA, off	4-20	

Kennlinie	uru /*[uru2		
Zusammenhang zwischen Sensorsignal und Anzeigewert	InBr lineares Eingangs Prt Radiziere quadratis Eingangs	L InRr ssignal en eines schen ssignals	
	RELE frei einst Linearisie	LE frei einstellbare Linearisierungstabelle	

Signaldämpfung dRIP ! / *dRIP2 Filterkonstante T in Sek. Wertbereich: zur Dämpfung des 0 bis 99 Eingangssignals. (Tiefpass 1. Ordnung)

* Dezimalpunkt Sensor

SEdP : /*SEdP2

Anwahl der Auswahlbereich: 9999.9 Nachkommastellen der 0 bis 4 Nachkommastellen				
Sensorskalierung	Anwahl der Nachkommastellen der Sensorskalierung	Auswahlbereich: 0 bis 4 Nachkommastellen	9999.9	

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
* Skalierung Sensor 0%	SELo I / *SELo2		
Messbereichsanfang des Sensors	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
* Skalierung Sensor 100% 5	[h /*5[h 2		
Messbereichsende des Sensors	Wertebereich: -19999 bis 99999	100.0	
* Dezimalpunkt Messwert	d ldP I /*d ldP2		
Auswahl der Nachkommastellen der numerischen Anzeige des Messbereiches.	Auswahlbereich: 0 bis 4 Nachkommastellen	9999.9	
Skalierung Messwert 0%	d Lo /*d Lo2	ŀ	
Anzeigewert/Mess- bereichsanfang zum 0%-Sensorwert.	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
Skalierung Messwert 100%	d lh l l /*d lh l2		
Anzeigewert/Mess- bereichsanfang zum 100%-Sensorwert.	Wertebereich: -19999 bis 99999	100.0	
Offset Messwert	d loF I /*d loF2		
SIgnaloffset zur Anpassung der Messwertanzeige/des	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	

5.2 Mathematikkanal

Messbereiches.

Diese Funktionsgruppe ist nur verfügbar, wenn das Gerät mit der Option 2. Analogeingang ausgerüstet ist. Der Mathematikkanal enthält das Ergebnis der Signalverknüpfung der beiden Eingangsprozesswerte nach der mathematischen Formel:

= [(Faktor1 * Eingang1) Operator (Faktor2 * Eingang2)] + Offset

Dabei bedeuten:

Faktor = Wert * Dezimalpunkt (FR ! * FRdP !, FR2 * FRdP2)

Eingang =	komplette Beschreibung der Analogeingänge,
siehe	Kapitel 5.1 (In I, In 2)

Operator = Addition, Subraktion, Multiplikation (IRoP)

Offset = Wert * Dezimalpunkt (*IRoFF * IRdP*)

Die Leistungsfähigkeit dieser Funktion besteht darin, dass vor der Verknüpfung (Operation) beide Eingangsgrößen mit je einer Gewichtung bewertet und nach der Verknüpfung das Ergebnis mit einem weiteren Offset versehen wird. Wichtig ist hierbei, dass alle Werte in den physikalischen Dimensionen angegeben sind.

Zusätzlich kann das berechnete Ergebnis über eine dritte Stützpunkttabelle mit max. 20 Stützstellen linearisiert werden. Dazu muss die Einstellung *ПEur U* auf *LRbLE* gesetzt werden. Die erste und letzte Stützstelle der Tabelle muss in dieser Menüzeile gesetzt werden:

	Eingangswert (X) mit Dezimalpunkt aus NRdP	Ausgabewert (Y) mit Dezimalpunkt aus Nd IdP
erste Stützstelle	NSCLo	Nd ILo
letzte Stützstelle	Л5Ch I	Nd IN I

Die Eingabe weiterer Stützstellen erfolgt in ERb 17 unter non22. non23 usw. (siehe Linearisierungstabelle).

Über die Einstellung Rd loF kann der linearisierte Wert noch verschoben werden.

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
* Operator	NR _o P		
Mathematische Signalverknüpfung der Analogeingänge	oFF keine Verknüpfung Rdd Addition (+) Sub Subtraktion (-) Rut Multiplikation (x)	oFF	
* Kennlinie	NEurU		-
Auswahl der Betriebsart	L InRr Berechnung ohne Linearisierungstabelle ŁRbLE Berechning mit Linearisierungstabelle	L Infr	
* Dezimalpunkt Faktor 1	FRdP (
Auswahl der Nachkommastellen des Multiplikators von Eingangsgröße 1	Auswahlbereich: 0 bis 4 Nachkommastellen	9999.9	
* Faktor 1	FRI		
Wert des Multiplikators von Eingangsgröße 1	Wertebereich: -19999 bis 99999	1.0	

* Dezimalpunkt Faktor 2	FRdP2		
Auswahl der Nachkommastellen des Multiplikators von Eingangsgröße 2	Auswahlbereich: 0 bis 4 Nachkommastellen	9999.9	
* Faktor 2	FR2		
Wert des Multiplikators von Eingangsgröße 2	Wertebereich: -19999 bis 99999	1.0	
* Dezimalpunkt Gesamt	NRdP		
Auswahl der Nachkommastellen des Mathematikkanals	Auswahlbereich: 0 bis 4 Nachkommastellen	9999.9	
* Offset Gesamt	NRoFF		
Signaloffset/ Messwertverschiebung des Mathematikkanals	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
* X-Wert Stützstelle 1	NSELo		
Eingangswert (X) der ersten Stützstelle in der Linearisierungstabelle	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
* X-Wert der letzten Stützstelle	חגנה ו		
Eingangswert (X) der letzten Stützstelle in der Linearisierungstabelle	Wertebereich: -19999 bis 99999	100.0	
* Dezimalpunkt Y-Wert	Nd IdP		
Auswahl Nachkommastellen der Y-Tabellenwerte	Auswahlbereich 0 bis 4 Nachkommastellen	9999.9	
* Y-Wert Stützstelle 1	Nd ILo		
Ausgabewert (Y) der ersten Stützstelle in der Linearisierungstabelle	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
* Y-Wert der letzten Stützstelle	Nd Ih I		
Ausgabewert (Y) der letzten Stützstelle in der Linearisierungstabelle	Wertebereich: -19999 bis 99999	100.0	
* Tabellenoffset	Nd IoF	1	
Messwertverschiebung auf	Wertebereich:	0.0	

5.3 Anzeige/Messbereich

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstell	ung	Aktuelle Einstellung
* Referenzwert	d 15ou			
Auswahl der Signalquelle des Anzeigewertes	Auswahlbereich: In I: Prozesswert Kanal 1 In 2: Prozesswert Kanal 2 IREh: Prozesswert Mathem.	ln I		

5.4 Analogausgänge

Parameter		Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
	Die nachfolger	nden Positionen sind nur verfügbar,	out (/	
	Gerät mit der (Option Analogausgang ausgerüstet i	out2	

* Referenzwert	orEF1 / orEF2	
Auswahl der Signalquelle für die Analogwertausgabe	Auswahlbereich: In I:Prozesswert Kanal 1 In Z:Prozesswert Kanal 2 IRL h:Prozesswert Mathem.	in I
* Ausgangsbereich	-RoG (/ -RoG2	
Anwahl für Strom- oder Spannungsausgang mit Angabe der 0% und 100%-Werte.	4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V	4-20
* Skalierung Analogausgang 0%	oLo1/oLo2	
Zuordnung des numerisch en Anzeigewertes zum 0%- Wert des Analogausgangs.	Auswahlbereich: Anzeigewert 0% (d ILo) bis Anzeigewert 100% (d Ih I)	0.0
* Skalierung Analogausgang 100%	oh / oh 2	
Zuordnung des numeriscnen Anzeigewertes zum 100%-Wert des Analogausgangs.	Auswahlbereich: Anzeigewert 0% (d ILo) bis Anzeigewert 100% (d Ih I)	100.0
Für invertierte Signalausgabe	100%-Wert kleiner als 0%-We	rt
* Verhalten im Fehlerfall	FRILI / FRILZ	
Definition des Ausgangs- signals im Fehlerfall. Dies sind Leitungsbruch zum Sensor oder interne Gerätefehler.	hol. d Ausgabe letzter gültiger Messwert n In Ausgabe 0%-Wert, bei 4-20 mA: 3,6 mA Ausgabe 100%-Wert, bei 4-20 mA: 22 mA	hoid
* Simulation Spannung/Strom	5 Mu I / 5 Mu2	
In Abhängigkeit, ob Strom- oder Spannungsausgang eingestellt ist, werden eine Reihe von Werten angeboten, die am Ausgang anliegen.	oFF Simulation ist ausge- schaltet, der dem Messwert proportionale Ausgabewert liegt an. Spannungsausgang: D.DU, 5.DU, 10.DU Stromausgang: D.DR, 36.RR, 4.DRR, 10.DRR, 12.DRR, 20.DRR, 21.DRR	oFF
Wird diese F	Position verlassen, wird automa	atisch auf oFF geschaltet.
Während ak	tiver Simulation blinkt die rote	LED!

5.5 Grenzwerte / Störüberwachung

Die nachfolgenden Positionen sind nur verfügbar, wenn das Gerät mit der Option Grenzwertrelais ausgerüstet ist, beiden Grenzwerten ist je ein Relais mit Wechselkontakt zugeordnet. Dieses wird bei einem Grenzwertereignis bzw. einer Störung nach dem Ruhestromprinzip stromlos geschaltet. Eine gelbe LED in der Frontplatte zeigt den Schaltzustand des Relais nach der Empfehlung NAMUR NE44 an: LED ein bei bestromtem Relais; LED aus bei stromlos geschaltetem Relais. Die Option LC-Anzeige gibt Informationen über die Art der Grenzwertverletzung, Überoder Unterschreitung des Grenzwertes wird angezeigt.

Die nachfolgende Beschreibung gilt für die Grenzwerte Lini und Linz

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung

^ Referenzwert	Lrtf!/ Lrtfd		
Angabe der Signalquelle auf welche die Überwachung wirkt	Auswahlbereich: In I:Prozesswert Kanal 1 In I:Prozesswert Kanal 2 IRLh:Prozesswert Mathem.	In I	

* Betriebsart

NodE 1 / NodE2

	-		
Anwahl der Betriebsart der Grenzwert- und Störüberwachung	oFF Grenzwert- und Störüber- wachung nicht aktiv ∏ In Minimumsicherheit: Ereignismeldung bei Uhter- schreitung der Schaltschwelle und im Störfall. IRH Maximumsicherheit: Ereignismeldung bei Über- schreitung der Schaltschwelle und im Störfall. Ereignismeldung bei Über- schreitung der Schaltschwelle und im Störfall. Er d Tendenzauswertung: Ereignismeldung bei Über- schreitung des vorgegebenen Grenzwertes der Signaländerung pro Zeiteinheit und im Störfall. RL R- Π Ereignismeldung nur im Störfall. keine Grenzwertüberwachung. Π In - Minimumsicherheit: Ereignismeldung bei Uhter- schreitung der Schaltschwelle. IRH- Maximumsicherheit: Ereignismeldung bei Über- schreitung der Schaltschwelle. IRH- Maximumsicherheit: Ereignismeldung bei Über- schreitung der Schaltschwelle. Er d- Tendenzauswertung: Ereignismeldung bei Über- schreitung des vorgegebenen Grenzwertes der Signaländerung pro Zeiteinheit. Schen (/ Schen 2	oFF	
Schaltschwelle		[
Eingabe der Schaltschwelle.	Wertebereich:	0.0	



L IN I / L IN2

Prozessmessumformer

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
* Rückschaltschwelle	rESP1/rESP2		
Eingabe der Rückschalt- schwelle bei Tendenz- auswertung.	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
* Hysterese	hy2F1 / HA2F5		
Eingabe der Hysterese zur Schaltschwelle bei Mimimum/ Maximumsicherheit.	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	
* Ansprechverzögerung dELY: / dELY2			
Einstellung der Ansprechverzögerung des Grenzwertereignisses nach Erreichen der Schaltschwelle.	Wertebereich: 0 bis 99s Die Verzögerung ist in Schritten von 1s einstellbar.	0	

Bei einer Alarmmeldung gilt die Verzögerungszeit "0" !

* Zeit Tendenzauswertung ErdE / ErdE2

Der eingestellte Wert ist die Zeitbasis für die Tendenzauswertung.	Wertebereich: 0-99 s	0	
--	-------------------------	---	--

Zusammenhang zwischen Schaltschwelle und Hysterese bei R In / R In- (Minimumsicherheit) und RRH / RRH- (Maximumsicherheit):

Bei der Minimumsicherheit bleibt eine Grenzwertverletzung bestehen, solange das Messsignal kleiner dem Wert Schaltschwelle plus Hysterese ($5E \pounds P + h \Im 5 \pounds$) beträgt, bei der Maximumsicherheit größer dem Wert Schaltschwelle minus Hysterese ($5E \pounds P - h \Im 5 \pounds$).



) Relais abgefallen (stromlos), gelbe LED aus

Bei den Einstellungen flin und flßH fällt das Relais neben dem Grenzwertereignis auch im Fehlerfall (RLR-R) ab.



Zusammenhang zwischen Schaltschwelle und Rückschaltschwelle bei *Lrd* / *Lrd*- (Tendenzauswertung):

Die Tendenzauswertung dient der Überwachung der zeitlichen Änderung des Eingangssignals. Die Zeitbasis tm der Überwachung wird in der Menügruppe $PR_{r}R_{II}$ im Punkt $\ell_{r}d\ell$ eingestellt. Berechnet wird die Differenz aus dem Anfangswert MW_A und dem Endwert MW_E des Intervalls. Ist der Betrag des errechneten Wertes größer dem unter 5*ELP* eingestellten Wert, wird das Relais stromlos geschaltet. Das Relais schaltet wieder ein, wenn der Betrag des errechneten Wertes unter den in *rE*5*P* eingestellten Wert sinkt. Mit dem Vorzeichen wird die Richtung der Signaländerung bestimmt. Jede Sekunde wird ein neuer Wert errechnet (gleitendes Intervall). Messaröße



) Relais abgefallen (stromlos), gelbe LED aus

Beispiel: Die Füllhöhe soll auf den Grad ihrer Änderung überwacht werden. In der Menügruppe L III ist in der Position Rode der Parameter Erd eingestellt. Der eingestellte Parameter für die Einschaltschwelle 5EEP beträgt 3, für die Rückschaltschwelle rE5P beträgt -2. Die Zeiteinheit tm wird in der Position ErdE eingestellt.

In diesem Beispiel wird das Relais stromlos geschaltet, wenn die Zunahme der Füllhöhe (MWE-MWA) den Wert von 3/Zeiteinheit überschreitet. Das Relais wird erst dann wieder eingeschaltet, wenn eine Abnahme der Füllhöhe um mehr als 2/Zeiteinheit erreicht wird.

Arbeitsweise der Alarmmeldung RLRr II:

Steht der Parameter unter node auf RLRrn, so arbeitet das Relais als Alarmrelais. Das Relais wird nur im Fehlerfall stromlos geschaltet, dies ist:

- Leitungsbruch und Kurzschluss bei 2-Leiter-Messumformer
- Sensorfehler bei 2-Leiter-Messumformer (<3,6 mA oder >21 mA)
- Leitungsbruch bei Temperaturwiderstand oder Thermoelement
- Auswertbare Hardware und Softwarefehler (siehe auch Fehlerbehebung)

Wirkungsweise der Ansprechverzögerung dEL 3: Messgröße



) Relais abgefallen (stromlos), gelbe LED aus

Mit dieser Einstellung kann eine Verzögerungszeit *dEL* zwischen Schaltschwelle 5*ELP* und Aktivierung des Relais eingestellt werden.



Sinkt die Messgröße während der Verzögerungszeit dELY unter die eingestellte Schaltschwelle 5ELP (ohne Hysterese), wird der Zeitzähler der Ansprechverzögerung zurückgesetzt. Bei einer erneuten Überschreitung der Schaltschwelle 5ELP läuft der Zeitzähler wieder an.

Dies gilt in gleicher Weise bei Minimumüberwachung.

5.6 Linearisierungstabelle

Die nachfolgenden Positionen sind im Bedienmenü nur vorhanden, wenn die Linearisierungsfunktion des Eingangssignals angewählt ist, Position Lur U oder RLur U steht auf ERbLE.

Ø	Z	5
E86 (/	£865

oder NEur U steht auf ERbLE.			/ ŁጸᲮᲘ
Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung

* Anzahl der Stützstellen	[oun] / [oun2 / [oun]]	
A seale a stan A sealet sea		í

Angabe der Anzahl von Stützstellen die zugeordnet werden	Anzahl: 2 bis 20	2	
Die Zahl der Stützstellen kann nachträglich erhöht werden.			

Die erste und die letzte Stützstelle werden vom Gerät automatisch erzeugt, und enthalten die Werte: Skalierung Sensor 0% (5£Lo) zu Messwert 0% (d ILo) und Skalierung Sensor 100% (5£h I) zu Messwert 100% (d Ih I). (Bei der Tabelle des Mathematikkanals £Rbif siehe unter 5.2 Mathematikkanal.)

* alle Stützstellen löschen

9671 / 9675 / 967U

* alle Stützstellen

anzeigen	LShal LShaz LShaN		
Zur einfacheren Übersicht der Bedienparameter ist es sinnvoll, die Stützstellen nach der Eingabe auszublenden. Die Inhalte der Stützstellen bleiben davon unberührt, die Anzeige der Stützstellen kann zu jeder Zeit wieder eingeschaltet werden.	 YE5 alle Stützstellen wer- den im Display ange- zeigt no die Stützstellen sind im Display ausge- blendet 	YES	

Die nachfolgenden Positionen sind nur verfügbar, wenn die Anzeige der Stützstellen (L5ho I / L5ho2 / L5hofi) eingeschaltet ist (JE5). Die Positionen für alle Stützstellen sind identisch.



Die Eingabereihenfolge der Stützpunkte ist beliebig. Vor dem Speichern der neuen Bedienparameter werden diese automatisch in aufsteigender Reihenfolge der Eingangswerte (X-Werte) sortiert.

Nicht belegte Stützstellen, Eingangswert ist gleich "----", werden dabei automatisch gelöscht und die Anzahl der Stützstellen entsprechend verringert. Sollen nachträglich Stützpunkte eingefügt werden, so ist der Wert unter Lount / Lound oder Lounfl auf die gewünschte Anzahl zu erhöhen. Die neuen Positionen werden vor dem letzten Wert eingeblendet. Die weiteren Stützpunkte sind in den neuen Positionen, unabhängig von der Reihenfolge, einzugeben.

Die hinzugefügten Werte werden beim Speichern automatisch in aufsteigender Reihenfolge der Eingangswerte

051 on-1 01 on 055on-1 05on 05Non-1 0Non

möglichkeiten	Werks-	Aldualla
	einstellung	Einstellung
/ HN		
reich: ng Sensor 0% is ng Sensor 100% oder ฏ5526 bis		
	moglichkeiten / ΗΠ rreich: ng Sensor 0% bis ng Sensor 100% oder Π5ΣLo bis bei Łβb Π	möglichkeiten einstellung / H/l rreich: ng Sensor 0% bis ng Sensor 100% oder //SELo bis bis bis bis bis bis bis bis

in die bisherigen Stützpunkte einsortiert.

Zum Löschen des Stützpunktes kann hier der Wert "-----" eingestellt werden.

Bleiben Sie hierzu solange auf der "+"-Taste, bis der Wert in der Anzeige erscheint.

* Ausgabewert	או/אג /אט		
Eingabe des dem Sensorwert oder dem Mathematikwert zugeordneten Ausgabewertes (Y-Wert).	Wertebereich: -19999 bis 99999	0.0	

Parameter Einstellmöglichkeiten Werks- einstellung Aktuelle Einstellung * Alternierende RLE	5.7 Betriebsparameter			Р8-80	
* Alternierende RLL	Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellun	g
Fumpenstederung	* Alternierende Pumpensteuerung	RLL		1	

Aktivieren/Deaktivieren der	YE5 aktiv	no	
alternierenden	oo inaktiv		
Pumpensteuerung			

Werden 2 Pumpen durch den Prozessmessumformer angesteuert, ermöglicht die Alternierende Pumpensteuerung eine gleichmäßige Auslastung der Pumpen. Wird ein Einschaltpunkt erreicht, wird die Pumpe mit der geringeren Laufzeit eingeschaltet. Arbeiten beide Pumpen und ein Ausschaltpunkt wird erreicht, schaltet die Pumpe mit der längeren Laufzeit ab. Die Laufzeiten werden intern ermittelt. Sie werden beim Aktivieren / Deaktivieren der alternierenden Pumpensteuerung oder bei Ausfall der Hilfsspannung auf Null gesetzt. Die alternierende Pumpensteuerung ist nur zu aktivieren, wenn beide Relais auf IRH - oder film - Funktion eingestellt sind.

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
Benutzer Code	CodE		
Frei einstellbarer Bediencode durch den Benutzer. Ein bereits vergebener Benut- zercode kann nur verändert werden, wenn der alte Code zur Freischaltung des Geräts	Wertebereich: 0000 bis 9999 Bei "0" ist kein	0	
eingegeben wird. Danach ist der neue Code einstellbar.	Benutzercode aktiv		

* Grenzwertcode	L ICod		
Die Änderung von Grenz- wertparametern erfordert eine/keine Eingabe des Benutzercodes.	YE5 Grenzwerte sind durch Bediencode geschützt no Grenzwerte sind ohne Codefreigabe einstellbar	YES	

Diese Position ist nur bei eingestelltem Benutzercode vorhanden.

Programmname	PARNE	
Anzeigeposition: Anzeige der Identifikation der im Gerät geladenen Software.		

Softwareversion	5u- Id	
Anzeigeposition: Anzeige der Version der im Gerät geladenen Software.		

Test	EESE
Testfunktion für diverse Hardwarekomponenten; Nach Auswahl der Komponente wird diese aktiviert.	oFF keine oFF r EL I Relais 1 wird bestromt rEL2 Relais 2 wird bestromt alle Segmente der numerischen Anzeige und alle LEDs werden für ca. 5s aktiviert: bestromt
	Bestromtes Relais ent- spricht Ruhezustand (gelbe LED an), im Alarmfall und bei einer Grenzwertverletzung ist das Relais unbestromt.

Wird diese Position verlassen, wird automatisch auf oFF geschaltet. Während aktivierter Testfunktion blinkt die rote LED!

Anzeige der vorherigen Fehlermeldung.

Werkskundendienst.

Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
aktueller Fehler	RErr		
Anzeigeposition: Anzeige der aktuellen Fehlermeldung.	Fehlercode siehe Kapitel 6	E 000	
letzter Fehler	LErr		
Anzeigeposition: Anzeige der vorherigen	Fehlercode siehe Kapitel 6	E 000	

5.8 Serviceparameter			5ErU
Parameter	Einstellmöglichkeiten	Werks- einstellung	Aktuelle Einstellung
Service Code	SCodE		
Bedienposition für die Codeeingabe zur Freischaltung von Parametern für den			

5.9 Bedienbeispiel

Beschreibung der Messaufgabe:

In einem drucküberlagertem Behälter soll das Volumen ermittelt, auf Maximum überwacht und der Kopfdruck auf Minimum überwacht werden. Bei einem Verhältnis von Kopf- zu Differenzdruck bis zu 1: 5, ist dies mit elektrischer Differenzdruckmessung einfach möglich.

Vorort soll zusätzlich der Kopfdruck [bar] und der aktuelle Tankinhalt [m³] angezeigt werden.



Zur Lösung dieser Aufgabe eignet sich folgende Instrumentierung:

- 2 Druckmessumformer, zur Messung des Kopfund Bodendrucks
- Prozessmessumformer zur Versorgung beider Druckmessumformer, Berechnung des Volumens aus der Druckdifferenz, sowie Ausgabe und Überwachung von Kopfdruck und Volumen
- 2 Feldanzeiger als Vorortanzeige.

Die Berechnung des Behältervolumen erfolgt in drei Schritten:

1. Aufnahme des Kopf- und Bodendrucks an den Analogeingängen des Prozessmessumformer in Druckeinheiten. Hierzu wird die Skalierung der Druckaufnehmer übernommen:

Menügruppe	Parameter		Eistellwert
Analogeingang 1 In I	Eingangsbereich - Rout		4-20
	Kennlinie Lur 🛛 I		L Inffr
(Bodendruck [bar])	Dezimalpunkt Messwert did	P (999.99
	Skalierung Messwert 0% d #	01	000.00
	Skalierung Messwert 100% d lh I l		003.50
Analogeingang 2 lo2	Eigangsbereich	r8n62	4-20
	Kennlinie	Cur U2	LINAR
(Kopfdruck [bar])	Dezimalpunkt Messwert	d 1dP2	999,99
	Skalierung Messwert 0%	d 11.o2	000,00
	Skalierung Messwert 100%	d lh 12	001,00

2. Berechnen des Differenzdrucks in Druckeinheiten im Mathematikkanal:

Menügruppe	Parameter	Eistellwert
Mathematikkanal RRE h	Operator RBoP	ნინ
	Dezimalpunkt Faktor 1 FRdP (99999
(Differenzdruck [bar])	Faktor 1 FR I	0000 1
	Dezimalpunkt Faktor 2 FRdP2	99999
	Faktor 2 FR2	0000 (
	Dezimalpunkt Gesamt RRdP	999.99

3. Zuordnen des Volumens zum Differenzdruck über die Linearisierungstabelle des Mathematikkanals. Sondertankformen lassen sich mit bis zu 18 weiteren Stützstellen beschreiben:

Menügruppe	Parameter	Eistellwert	
Mathematikkanal ПREh	Kennlinie 🎵 🗤 🖓		L Inßr
	X-Wert Stützstelle 1 75ELo		000.00
(Differenzdruck [bar]	X-Wert der letzten Stützstel	le NSEh I	002.50
Volumen [m3])	Dezimalpunkt Y-Wert IId Id	IP	9999.9
	Y-Wert Stützstelle 1 IId ILo		0000.0
	X-Wert der letzten Stützstel	le Nd Ih I	2020.0
Linearisierungstabelle ŁRbN	Anzahl der Stützstellen	EounA	Anzahl und Werte
Stützstelle 2 no/102	Eingangswert		abhängig von
	Ausgabewert 52		Tankgeometrie
	Eingangswert	H2	
Stützstelle 19 noll 19	Ausgabewert	75	

Weitere Parameter zur Vervollständigung der Messstelle, wie Messwertanzeige am Gerät, Analogwertausgabe und Grenzwertüberwachung:

Menügruppe	Parameter		Eistellwert
Anzeige d ISPL	Referenzwert d 15ou		ЛЯЕЬ
Analogausgang 1 مىك ا (Kopfdruck [bar])	Referenzwert Ausgangsbereich Skalierung Analogausgang 0% Skalierung Analogausgang 100%	orEFI rRnGI oLoI ohII	In 2 4-20 000.00 00 1.00
Analogausgang 2 סטב (Volumen [m3])	Referenzwert Ausgangsbereich Skalierung Analogausgang 0% Skalierung Analogausgang 100%	orEF2 rRnG2 oLo2 oh2 l	ЛЯЕЋ Ч-20 2020.0 2020.0
Limit 1 L III I (Minimumüberwachung Kopfdruck)	Referenzwert Betriebsart Schaltschwelle Hysterese	LrEF I NodE I SEEP I HYSE I	In 2 N In- 000.30 000.05
Limit 2 L III2 (Maximumüberwachung Volumen)	Referenzwert Betriebsart Schaltschwelle Hysterese	LrEF2 NodE I SEEP I HYSE I	ПЯЕЋ ПЯН 1900.0 0005.0

6. Störungsbehebung

Alle Geräte durchlaufen während der Produktion mehrere Stufen der Qualitätskontrolle. Um Ihnen eine erste Hilfe zur Störermittlung zu geben, finden Sie nachfolgend eine Übersicht der möglichen Fehlerursachen.

6.1 Systemfehlermeldungen

Fehler, die während des Selbsttests oder im laufenden Betrieb auftreten, werden sofort mit der roten LED und/oder in der LC-Anzeige dargestellt. Quittierbare Fehlermeldungen werden mit der Bediensoftware oder mit Tastendruck gelöscht. Der angegebene Fehlercode ist im Bedienmenue unter der Funktionsgruppe "Betriebsparameter" in der Bedienposition "aktueller Fehler" *RErr* abrufbar. Bei Geräten ohne Anzeige/ Bedienung ist der Fehlercode über die Bediensoftware auslesbar.

grüne LED	rote LED	Wirkung	Ursache Fehler- code Behebung		Behebung
Aus	Aus	keine Messwert- anzeige	Keine Hilfsenergie angeschlossen		Bitte überprüfen Sie die Hilfsenergie des Gerätes
			Gerät defekt		Bitte tauschen Sie das Gerät aus
			Sicherung der Hilfsenergie defekt		Bitte erneuern Sie die Sicherung (siehe Technische Daten)
An	Aus	keine Messwert-	Gerät defekt		Bitte tauschen Sie das Gerät aus
	anzeige	anzeige	Anzeige defekt		Bitte erneuern Sie die Anzeige
			Sensor falsch angeschlossen		Sensor nach An- schlussplan (Kapitel 3) anschließen (Polarität).
			Sensor defekt		Sensor tauschen
		Prozessmessumformer falsch parametriert		Bitte überprüfen Sie den Eingangsbereich	
			Prozessmessumformer defekt		Gerät erneuern
An	Aus	Die 7-Seg- mentanzeige zeigt einen Messwert	Störungsfreier Normalbetrieb	E 000	
	Die 7-Seg- mentanzeige zeigt einen falschen / ungenauen Messwert	Die 7-Seg- mentanzeige	Messeingang falsch parametriert		Parametrierung im Bedienmenue ändern
		zeigt einen falschen / ungenauen	Sensorabgleich ist fehlerhaft		Fehler über den Offset kompensieren
		Offset falsch eingestellt		Offset überprüfen	

Prozessmessumformer

grüne LED	rote LED	Wirkung	Ursache	Fehler- code	Behebung
An	An Aus	Aus Anzeige zeigt Messwert, aber Analog-	Skalierung des Analogausgangs falsch eingestellt		Parametrierung des Analogausgangs prüfen.
		ausgang hat falschen Wert	Offset falsch		Alle eingestellten Signaloffset prüfen.
		In der Anzeige steht: "[hoFF"	Der für die LC-Anzeige definierte Messwert/Kanal wurde nachträglich ausgeschaltet.		Aktivieren Sie den entsprechenden Messwert/Kanal.
		In der Anzeige steht: "58UE"	Mit der Vor-Ort-Bedien-ung wurden Bedienparameter verändert. Das Gerät fordert die Freigabe zur Speicherung an.		Mit den Tasten "+" / "-" die Freigabe erteilen/ nicht erteilen und mit der Taste "E" quittieren.
	In der Anzeige steht: "5 <i>RUE</i> "		Das Gerät speichert die geänderten Bedienparameter.		Nach Abschluss der Speicherung zeigt das Gerät wieder den Messwert an.
		In der Anzeige steht: "E 290"	Die Nachkommastellenanzahl konnte wegen Zahlenüberlauf nicht erhöht werden.	E 290	Behebung: Mit E, +, - quittieren, und den von der Kommaposition abhängigen Wert reduzieren.
An	An	In der Anzeige steht: "E 10 1"	Die Hardware zur Speicherung der Bedienparameter ist defekt.	E 101	Bitte tauschen Sie das Gerät aus.
	Kein Wert an den Analog- ausgängen	Analogausgänge defekt		Bitte tauschen Sie das Gerät aus.	
		In der Anzeige steht: "E ID2"	Die Bedienparameter sind ungültig oder die Softwareversion stimmt nicht mit den gespeicherten Bedienparametern überein. Mögliche Ursache ist ein Netzausfall während der Parameterspeicherung oder ein Software-Update.	E 102	Durch Quittieren mit der Taste "E" werden alle Bedienparameter auf Werkseinstellung gesetzt, im Werk vor- genommenen mess- stellenspezifische Einstellungen werden dabei nicht berück- sichtigt.
		In der Anzeige steht: "E IB3"	Die Kalibrierwerte der Analogeingänge sind fehlerhaft. Mögliche Ursache ist ein Netzausfall während der Kalibrierung, ein nicht abgeglichenes Gerät oder ein Hardwaredefekt.	E 103	Bitte tauschen Sie das Gerät aus.
		In der Anzeige steht: "E ID4"	Die Kalibrierwerte der Analogausgänge sind fehlerhaft. Mögliche Ursache ist ein Netzausfall während der Kalibrierung, ein nicht abgeglichenes Gerät oder ein Hardwaredefekt.	E 104	Bitte tauschen Sie das Gerät aus.

grüne LED	rote LED	rote Wirkung Ursache Fehler- LED Ursache Beh		Behebung		
An	An Blinkt	Blinkt	Blinkt Die 7-Segmentanz eige zeigt einen "TEXT"	Das Gerät befindet sich im Simulationsmodus der Analogausgänge oder der Grenzwertrelais.	E 200	Simulationsmodus beenden.
		In der Anzeige steht: "E 20 /"	Beide Analogeingänge sind ausgeschaltet.	E 201	Aktivieren Sie mindestens einen Analogeingang.	
		In der Anzeige wird ein Messwert angezeigt oder "appaga"	Leitungsbrucherkennung - Beim Eingangsbereich 4-20 mA ist der Anschluss zum Sensor unterbrochen, d.h. der Schleifenstrom liegt unter 3 60 mA	E 210	Überprüfen Sie bitte den Anschluss des Sensors am Analogeingang 1.	
			0,00 mz.	E 220	Überprüfen Sie bitte den Anschluss des Sensors am Analogeingang 2.	
			Unterbereich - Das am Analogeingang anliegende Messsignal liegt >10% unter dem avilitigen Messbergich Gilt nicht beim	E 210	Überprüfen Sie bitte das Eingangssignal am Analogeingang 1.	
			guitigen Messbereich. Gilt nicht beim Eingangsbereich 4-20 mA.	E 220	Überprüfen Sie bitte das Eingangssignal am Analogeingang 2	
		In der Anzeige wird ein Messwert angezeigt oder "سىتىتى	In der Überbereich - Anzeige wird Das am Analogeingang anliegende ein Messwert Messsignal liegt >10% über dem orgenzeich beim	E 212	Überprüfen Sie bitte das Eingangssignal am Analogeingang 1.	
			ler "שטעטע" Eingangsbereich 4-20 mA >21 mA.	E 222	Überprüfen Sie bitte das Eingangssignal am Analogeingang 2.	
		In der Anzeige wird ein Messwert angezeigt oder ""	der nzeige wird n Messwer ingezeigt der "" Ehein Eingangsbereich 4-20 mA liegt das am Eingang anliegende Sensorsignal ausserhalb des spezifizierten Bereichs (>3,60 <3,85 mA oder >20,4 <21,0 mA)	E 213	Überprüfen Sie bitte den am Eingang 1 angeschlossenen Sensor auf Funktion.	
				E 223	Überprüfen Sie bitte den am Eingang 2 angeschlossenen Sensor auf Funktion.	
	Die 7-Segment- anzeige zeigt einen Messwert	Der aus den beiden Eingangssignalen errechnete Messwert liegt unterhalb von -19999 oder überhalb von 99999.	E 230	Prüfen Sie ob gültige Eingangssignale vorliegen, bzw. überprüfen Sie die Skalierung der beiden Analogeingänge.		
		Die 7-Segment- anzeige zeigt einen Messwert	Der dem Analogausgang zugeordnete Messwert liegt unterhalb des -10%- Wertes des Analogausgangs.	E 240 E 250	Prüfen Sie ob gültige Eingangssignale und der errechnete Messwert im gültigen Bereich liegen, bzw. ordnen Sie dem 0%-Wert des Analogausgang 1, Analogausgang 2 einen kleineren Wert zu.	

grüne r LED L	rote LED	Wirkung	Ursache	Fehler- code	Behebung
An E	Blinkt	Die 7-Segment- anzeige zeigt einen Messwert	Der dem Analogausgang zugeordnete Messwert liegt oberhalb des 110%- Wertes des Analogausgangs.	E 241 E 251	Prüfen Sie ob gültige Eingangssignale und der errechnete Messwert im gültigen Bereich liegen, bzw. ordnen Sie dem 100%-Wert des Analogausgang 1, Analogausgang 2 einen größeren Wert zu.

6.2 Reparatur

Bei Einsendung zur Reparatur legen Sie bitte dem Gerät eine Notiz mit der Beschreibung des Fehlers und der Anwendung bei.



Warnung:

Bei den Geräten darf keine Reparatur durchgeführt werden.

Entsorgung:

Für eine spätere Entsorgung beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften.

6.3 Zubehör

Bezeichnung	Bestellnummer
Steckklemme Analogeingang 1 blau (3polig)	510 01991
Steckklemme Analogeingang 1 grau (3polig)	510 02036
Steckklemme Analogeingang 2 blau (3polig)	510 02023
Steckklemme Analogeingang 2 grau (3polig)	510 02034
Steckklemme Analogausgang grau (4polig)	510 02024
Steckklemme Relais 1 grau (3polig)	510 00687
Steckklemme Relais 2 grau (3polig)	510 00688
Steckklemme Netz grau (4polig)	510 00691

7. PC-Bediensoftware

Eine Bedienungsanleitung der PC-Bediensoftware ist auf dem Installationsdatenträger zu finden.

8. Technische Daten

Anwendungs- bereich	Prozessmess- umformer	Universell parametrierbare Auswerteeinheit von Stromsignalen aus der Druck-, Füllstand-, Durchfluss- und Temperaturerfassung mit Signalüberwachung und Weitergabe.
Arbeitsweise und Systemaufbau	Messprinzip	Die an den Analogeingängen anliegenden Stromsignale werden digitalisiert und in Prozessgrößen umgerechnet. Mit den Grundrechenarten Addition/Subtraktion/Multiplikation wird neben den beiden Eingangs- prozessgrößen eine weitere Prozessgröße errechnet. Zwei Analogausgänge stellen mit Digital/Analogwandlern zu den Prozessgrößen proportionale Strom- bzw. Spannungssignale einer weiteren Instrumentierung zur Verfügung. LC-Anzeige und Grenzwertüberwachung runden das System ab
	Messeinrichtung	Microcontroller gesteuertes Messsystem mit LC-Anzeige, Analogein-/ausgängen, Grenzwertrelais und Messumfomerspeisung inklusive HART-Kommuniktionsanschluss
Eingangskenn-	Messgröße	Strom
großen	Messbereich	Strom: 0 bis 20 mA (0 bis 22,0 mA); 4 bis 20 mA (3,85 bis 20,5 mA) max. Strom: 50 mA (ohne Beschädigung) Ri: 205 Ohm
	Skalierung	-19999 bis +99999, 0 bis 4 Nachkommastellen
	Offset	-19999 bis +99999, 0 bis 4 Nachkommastellen
	Signaldämpfung	Tiefpass 1. Ordnung, Filterkonstante 0 bis 99s
	Anzahl	max. 2
	A/D-Auflösung	13 bit
	Trennspannung	375 V _{AC/DC} zwischen den Eingängen
	Linearisierung	über max. 20 Stützstellen pro Analogeingang möglich
	Integrationszeit	40 ms für 2 Kanäle
Ausgangskenn-	Messumformersp	eisung
großen	Ausgangssignal	17,019,7 V, 22 mA; U _{max} 27,3 V
	Kommunikations- widerstand	Die Widerstände für die HART [®] - Kommunikation sind eingebaut.
	Anzahl	max. 2
	Galvan. Trennung	zu allen anderen Stromkreisen
	Analog	
	Ausgangssignal	0/420 mA, 204/0 mA oder 010 V, Überbereich + 10 %
	Spannung	max. Belastung: 20 mA
	Strom	Bürde max. 500 Ohm
	Signalquelle	Eingang 1, Eingang 2, mathematische Prozessgröße
	Skalierung/Zoom	frei einstellbar zwischen 0 und 100% der Signalquelle

Ausgangskenn-	Anzahl	max. 2				
großen	Fehlermeldung	3,5 mA oder 22 mA einstellbar Verhalten nach NAMUR-Empfehlung NE43				
	Response Time	max. 200 ms (Eingangssignal von 10% zu 90% FSR)				
	D/A Auflösung	Strom: 13 bit, Spannung: 13 bit				
	Anzahl	max. 2				
	Galvan. Trennung	zu allen anderen Stromkreisen				
	Relais					
	Ausgangssignal	Binär, schaltet bei Erreichen des Grenzwertes				
	Anzahl	2				
	Kontaktart	1 potentialfreier Wechselkontakt				
	Kontaktbelast- barkeit	<= 250 V _{AC} , 5 A / 30 V _{DC} , 5 A				
	Grenzwertfunktion	n				
	Betriebsart	Aus, Min-, Maximumsicherheit, Gradient, Alarm				
	Schaltschwelle	- 19999 bis + 99999				
	Hysterese	- 19999 bis + 99999				
	Verzögerungszeit	0s bis 99s				
	Signalquelle	Eingang 1, Eingang 2, mathematische Prozessgröße				
	Anzahl	2				
	Anzeige	je Grenzwert 1 LED gelb, optional Symbole in LC-Anzeige				
	Abtastrate	100 ms				
	Mathematikfunktio	on				
	Operator	Addition/Subtraktion/Multiplikation				
	Faktor 1/2	-19999 bis +99999, 0 bis 4 Nachkommastellen				
	Eingang 1/2	Abhängig von gewählten Eingangskenngrößen				
	Offset	-19999 bis +99999, 0 bis 4 Nachkommastellen				
Hilfsenergie	Spannungsver-	90250 V _{AC} 50/60 Hz				
	sorgung	1836 V _{DC} , 2028 V _{AC} 50/60 Hz				
	Leistungsaufnahme	11 VA				
	Sicherung	315 mA träge (90250 V), 630 mA träge (2028 V)				
Messgenauigkeit	Strom	Genauigkeit: 0,1 % vom Endwert Temperaturdrift: 0,05 % / 10 K Umgebungstemperatur				
	Analogausgang	Genauigkeit: 0,1 % vom Endwert Temperaturdrift: 0,05 % / 10 K Umgebungstemperatur				
Einsatz-	Einbaubedingung					
---------------	---------------------------------------	---	--	--	--	--
bedingungen	Einbaulage	keine Einschränkung				
	Umgebungsbedingungen					
	Umgebungs- temperatur	- 20 °C+ 60 °C				
	Lagertemperatur	- 30 °C+ 70 °C				
	Klimaklasse	nach IEC 60 654-1 Klasse B2				
	Schutzart	IP 20				
	Elektromagnetisc	he Verträglichkeit				
	Störaussendung	Nach CISPR (nach EN 55011 Gruppe 1, Klasse A)				
	Sicherheit					
	Norm	Nach IEC 61010-1, Überspannungskategorie II, Installationsseitiges Überstromschutzorgan ≤ 10 A				
	Elektrische Sicherheit	Nach IEC 61010-1: Umgebung < 2000 m Höhe über NN (Normalnull)				
	Störfestigkeit					
	Netzunterbrech- ungen	20 ms; keine Beeinflussung				
	Einschaltstrom- begrenzung	Imax/In <= 15 T50% <= 50 ms				
	Elektromagnetische Felder	Nach IEC 61000-4-3, 10 V/m				
	Burst (Versorgung)	Nach IEC 61000-4-4, 2 kV				
	Burst (Signal)	Nach IEC 61000-4-4, 1 kV (A), 2 kV (B)				
	Surge (Versorgung AC)	Nach IEC 61000-4-5, sym. 1 kV, unsym. 2 kV				
	Surge (Versorgung DC)	Nach IEC 61000-4-5, sym. 1 kV, unsym. 2 kV				
	Surge (Signal)	Nach IEC 61000-4-5, unsym. 1 kV				
	Leitungsgeführte Hochfrequenz	Nach IEC 61000-4-6, 10 V				
	Gleichtaktunter- drückung	Nach IEC 770, 110 dB bei 250 V, 50/60 Hz, keine Beeinflussung bei Störpegel von 275 V, 50/60 Hz				
	Serienstörspann- ungsunterdrückung	> 50 dB bei 50/60 Hz				
Konstruktiver	Bauform	Gehäuse für Hutschiene nach EN 50 022-35				
Autbau	Gewicht	ca. 290 g				
	Werkstoffe	Gehäuse: Kunststoff PC/ABS, UL 94V0				
	Elektrischer Anschluss	Codierte, steckbare Schraubklemme, Klemmbereich 1,5 mm ² massiv, 1,0 mm ² Litze mit Aderendhülse				

Prozessmessumformer

Anzeige- und Bedienoberfläche	Anzeige	Betrieb, 1 x grün (2,0 mm) LED: Störmeldung, 1 x rot (2,0 mm) Grenzwert, 2 x gelb (2,0 mm)
		LC-Anzeige, optional: numerische Anzeige: 5 x 7 Segmente (6 mm) Grenzwertverletzung: 2 x Kanalnummer, 4 x 1 Segment
	Anzeigebereich	- 19999 bis + 99999
	Offset	- 19999 bis + 99999
	Bedienung	3 Tastenbedienung (-/+/E)
	Schnittstelle	RS 232, 3,5 mm Klinkenbuchse in der Gehäusefront
	Fernbedienung	Über PC-Software (Windows 95/98/NT oder höher)
Zertifikate- und	CE-Kennzeichnung	Richtlinie 89/336/EWG und 73/23/EWG
Zulassungen	Ex-Zulassung	Über die aktuell lieferbaren Ex-Ausführungen (ATEX, FM, CSA) erhalten Sie bei Ihrer Vertriebsstelle Auskunft. Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten finden Sie in separaten Dokumentationen, die Sie bei Bedarf ebenfalls anfordern können.
	Explosionsschutz	ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC CSA GP (General Purpose)
	Schiffbauzulassung	GL Germanischer Lloyd

Prozessmessumformer Betriebsanleitung

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen) Gerätenummer:.....

Processtransmitter Operating instructions

(Please read before installing the unit) Unit number:.....

Transmetteur de process

Instructions de montage et de mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil:....

Trasmettitore di processo Manuale Operativo

(Si prega di leggere, prima d'installare l'unità) Numero dello strumento:..... Deutsch 1 ... 36

English 37 ... 72

Français 73 ... 108

Italiano 109 ... 144

Co	ontents	Page
	Safety hints	39
	Installation, commissioning, operating personnel	40
1.	System description	40
2.	Mechanical installation	41
	2.1 Housing dimensions	41
3.	Electrical connection	42
	3.1 Terminal layout	42
	3.2 Power supply connection	43
	3.3 Connecting external sensors	43
	3.4 Connecting analogue outputs	44 44
4.	Operating overview	45
	4.1 Display and operating elements	43
	4.2 Setting up using the operating menu	46
	4.3 The "Quick-Set" function	47
	4.4 The "Fast measured value display" function	48 40
5.	Operating parameter description	49 50
	5.1 Analogue inputs	50
	5.2 Mathematics channel	51
	5.3 Display/measurement range	53
	5.4 Analogue outputs	54
	5.5 Alarm set points/fault monitoring	55 50
	5.7 Operating parameters	59 60
	5.8 Service parameters	62
	5.9 Operating example	62
6.	Fault finding	65
	6.1 System fault messages	65
	6.2 Repairs	68 68
-	0.3 Accessories	00
1.	PC operating software	68
8.	Technical data	69

9. Parameter list

Safety hints

Correct use

- The process transmitter receives signals directly from sensors into its two current inputs and transforms these using the measured value linearisation into the required engineering units. An additional new process value can be created from the two inputs by means of addition/subtraction/multiplication. Alarm set point contacts and analogue outputs round off the units functionality.
- The manufacturer cannot be held responsible for damage caused by incorrect use of the instrument. Changes must not be made to the unit.
- The unit has been designed for use in industrial areas and must only be used in an installed condition.
- The process display is manufactured using state of the art technology and complies to the EN 61010-1 directives.

The unit could become dangerous if it is incorrectly installed or used

Therefore please take note of all the safety hints and pictograms shown in these installation and operating instructions. The meaning of the pictograms is as follows:



"Hint" means activities or sequences that, if not done correctly could have an indirect influence on the units operation or could release an unforeseen unit reaction.

Attention: "Attention" means activities or sequences that, if not done correctly could lead to personal injury or faulty unit operation.

Warning: "Warning" means activities or sequences that, if not done correctly could lead to serious personal injury, to a safety risk or total damage to the unit.

Installation, commissioning and operating personnel

- Mechanical and electrical installation, setting up and maintenance of the unit must only be carried out by skilled and qualified personnel who have been authorised to do so by the plant operator. The skilled personnel must have read and understood these installation and operating instructions. They must follow them carefully.
- The unit must only be operated by trained personnel who have been authorised by the plant operator. They must follow all instructions contained in this manual.
- Always make sure that the unit is correctly connected following the electrical connection diagrams. When removing the unit cover electrical contact protection is lost (danger of electrical shock). The housing must only be opened by qualified skilled personnel.
- The unit must only be used in an installed condition.

Technical advancement

The manufacturer reserves the right to improve and update the technical details.

1. System description



The process transmitter registers one or two analogue measured signals. The sensor can be a transmitter or a direct current source. Using the built-in scaling and linearisation functions the input signals are converted into the required engineering units. A further process value in engineering units can be calculated using the functions addition, subtraction or multiplication. Two alarm set points are available to monitor the three process values - Set point infringements are permanently displayed at the unit. The user defines which process values are retransmitted as a current or voltage signal at the analogue outputs and which engineering units are to be indicated in the LC display.

Connected sensors can be directly supplied with power from the unit.

2. Mechanical installation

Installation hints:

- The installation area must be vibration free.
- The permissible operating ambient temperature -20...+60°C.
- Protect the unit from heat sources.



2.1 Housing dimensions

3. Elect	rical connection	22 22 23 23 25 23 23 25 23 23 25 23 23 25 23 24 29 26 29 26 29 27 20 27 20 27 20 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2
3.1 Termi	nal layout	
3.1 Termi	nal layout Connection HART [®] 1 Connection HART [®] 2 (banana plug 2 mm) Connection RS 232 (stereo plug 3,5 mm)	
		L/L+ N/L- 53 52 51 © © © ©
	Terminal layout	In- and output
L/L+	L for AC L+ for DC	Power supply
N/L-	N for AC L- for DC	
101	- Signal ground transmitter 1 + Current signal 0/420 mA	Apploque input 1
102	- Current signal 0/420 mA	Analogue input i
103	+ Power supply transmitter 1	
201	- Signal ground transmitter 2 + Current signal 0/420 mA	Analogue input 2
202	- Current signal 0/420 mA	(optional)
203	+ Power supply transmitter 2	
41	Normally closed	
42	Common (same connection as relay 1)	Relay output 1 (optional)
43	Normally open	
51	Normally closed	
52	Common (same connection as relay 2)	Relay output 2 (optional)
53	Normally open	
131	Output + current, voltage	Analogue output 1
132	Output - current, voltage	(optional)
231	Output + current, voltage	Analogue output 2
232	Output - current, voltage	(optional)
HART [®] 1	HART [®] - communication to SMART-transmitter 1	Communication sockets
HART [®] 2	HART [®] - communication to SMART-transmitter 2	Communication sockets (optional)
RS 232	Connections for setting up and measured value readout (PC - setting up software)	Serial interface

3.2 Power supply connection

- Before installing the unit please check that the power supply corresponds with that shown on the unit legend plate..



- When operating with the version 90...250 V_{AC} a power isolator must be situated within easy reach of the unit, this should also be fused with \leq 10 A.



3.3 Connecting external sensors

3.3.1.Active current source 0/4...20 mA (e.g. transmitters with their own power supply)





Analogue input 1

Analogue input 2

3.3.2 Loop powered 2 wire transmitter using the internal loop power supply.





Analogue input 1

Analogue input 2

The HART[®] programming unit for setting up sensors can be directly connected to the unit using the front mounted communication sockets without the need for any further wiring.





3.3.3 Loop powered 2 wire transmitter using an external power supply.

Analogue input 1

Analogue input 2

3.3.4 4 wire transmitter with separate power connections and current output using an external power supply





Analogue input 1

Analogue input 2

3.4 Connecting analogue outputs

The analogue outputs can be set up as current or voltage sources.



Analogue output 1



Analogue output 2

3.5 Connecting alarm set point relays





Relay 1

Relay 2

Option limit relays, contact position shown is on alarm or power failure.

4. Operating overview

Depending on the version and application, the unit offers the user a large number of possible settings and software functions.

Please take note that the following paragraphs describe the unit in its full version and could therefore deviate slightly to the unit available. In particular chapter 4 explaining the display and the use of the operating menu is only valid for a unit with the "LC display and front end operation" option.

4.1 Display elements



① Operation display:

Green LED, illuminates once power has been switched to the unit

2 Fault display:

Red LED, Operating mode indicator to NAMUR NE 44, see chapter 6 "Fault finding"

③ Connection for serial interface:

Stereo socket for PC connection cable in order to set up and read out unit measured values using the PC operating software.

HART[®] communication sockets:

Connection sockets for HART[®] operating unit used for setting up sensors using 2 wire connection. The resistor for the communication function is already built into the unit.

(5) Measured value display (option):

5 digit 7 segment display. Displayed are:

- Instantaneous numeric measured value (in operation)

- Dialogue text for setting up

6 Alarm set point infringement (option):

Digits 1 and 2 are activated by the built-in alarm relays. Each set point infringement (exceeding or undercut) is indicated using the relevant symbol.

⑦ Relay condition (option):

Yellow LED, operating condition to NAMUR NE 44.

- Off, relay inactive
- On, relay active (normal condition)

8 Enter push button: (option)

Entry into the setting up menu

- Selection of operating functions within a function group.
- Saving set up data.
- 9 +/- push buttons: (option)
- Selection of function groups within the menu.
- Setting up parameters and numbers (if the push button is continuously held down then the speed of the number change on this display is increased.)

4.2 Setting up using the operating menu



• Enter the operating menu.

- Menu select function group (selection using the +/- push buttons).
- **③** Selecting operating functions.
- Parameter entry in editor mode (enter/select data using +/- and acknowledge using "E").
- Return from editor mode or operation function to a function group. A return to the home position can be made by pushing the +/- keys a number of times. Before returning a query is made asking if the set up data is to be saved or ignored.
- O Direct return to the home position. Before returning a query is made asking if the set up data is to be saved or ignored.
- Query whether data is to be saved (selection YES/NO with +/- push button and acknowledge with "E").

4.3 The "Quick-Set" function

Alarm set points must be set quickly and the fault condition also swiftly recognised in process failures. Using the "Quick-Set" function the alarm set points of active limits can be simply changed by avoiding the operating menu.

The actual failure code is also transmitted on process failures.

Please take note of any effects changing the switch points can have on the process.

- * Only active set points are displayed.
- ** The fault code is only displayed during process failures.



4.4 The "Fast measured value display" function"

Fast information from the process is very important. This includes the display of individual measurements. The display always shows the measurement that has been set with the *d* 15ob parameter (see chapter 5.3).

A different measured value can be displayed by operating the (+) or (-) push buttons. The original value is displayed after approx. 10 seconds.



		nd loF total offset					ption	ation set up values				
		nd ih i Scale Y-value 100%					jue output o relay option	hen lineariss pendent on the entered dent on the				
		nd ես Scale Y-value 0%					with analog with alarm	available wh available de available de er user code	litor			
		nd tdP Decimal point Y-value					y available y available	group only group only allable/not ation table allable afte	t point mor			
d toF	Measured value offset	nsch i Scale X-value 100%					u group on a group on a group on	on inconfiguration of the selected of the sele	up under se			
	Aeasured alue cale 00%	552 La Scale (-value %					*1 Mer *2 Mer	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	set			
d 11.0	Measured Neasured v value scale 0% s	offset							Err	Last fault]	
d tdP	Measured I value decimal point	пваР Total decimal point			br db	Time trend monitoring *7			R Err	Actual		
5Ch /	Sensor scale 100%	ғв <i>г</i> Factor 2		5 וחש Simulation Voltage/ current	dELY	Time delay *7			ŁESŁ	Test		
5560	\$0% *4	<i>FRdP2</i> Decimal point factor 2		FR "L Fault operation	h45k	Hysteresis *7			51- id	Software version		
SEdP	Sensor decimal point *4	FR / Factor 1		oh / Output scale 100%	r ESP	Reset point *7			PnRRE	Program name		
dUBP	Signal damping	FRdP (Decimal point factor 1		ot o Output scale 0%	5EŁ P	Switch point *7	د54ء Display all points		r iCod	Set point code *6		
Ľurů	Curve	ntur ü Curve		<i>r หาเ</i> บ Output range	RodE	Operating mode	d£t. Delete all points	4 10 1 - 4 20 1 - 4 20 1 - 4 20 1 - 4 10 1 - Y-axis	LodE	Operator code	Fr 5EE	Reset parameters
rRnű	Input range	пв _е Р Operator	d i5aù Reference value	ar EF Reference value *3	LrEF	Reference value *3	בסטה Number of points	H 10 1 - H 120 H 201 - H 201 - H 120 H 120 X-axis	RLE	alternate spump controll	SCodE	Service code
in i Inz	Analogue inputs 1/2	ляғь Mathemat. Channel *3	d 15PL Display/ Meas. range *3	out t out2 Analogue outputs 1/2 *1	7 11 1 1 115	Alarm set points 1/2 *2	ŁRb i ŁRb2 Linearisat. table *4	no (0 1 - no 120 no 120 no 12 no 12 no 12 1 Linearisat.	PBr Ri	Operation	5Er U	Service

4.5 Operating menu overview

5. Operating parameter description

This chapter describes all setting up parameters of the unit with each range and default settings. Unit parameters can be directly set up or changed without the need for any further tools if the unit is ordered with the LC display and front end operation option. All parameters can be easily changed using the serial interface and the PC operating software.



Once parameters have been changed please check the effect this has on other parameters.



The addresses identified by * as well as "Possible settings" are only available depending on the previously set up parameter or the options released. The following listing shows the maximum possibilities. For documentation purposes the actual settings can be written down in the parameter list found in chapter 9.



5.1 Analogue inputs

The measurement inputs are set up in this function group. If the linearisation table is being used then the measurement range of the connected sensor must be entered in this function group. The linearisation table is set up later.

The 2nd analogue input is available dependent on the selected unit model.

			In 1
			In 2
Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting

Input range	rRnG 1/*rRnG2		
Current input	420 mA, 020 mA, off	4-20	

Curve	EurUl /*EurU2		
Connection between the sensor signal and the value to be displayed	L InRr linear input signal 59r E Square root of a squared input signal ERBLE Presettable linearisation table	L Inffr	

Signal damping	dRNP i /*dRNP2		
Filter constant $ au$ in sec. for damping the input signal.	Value: 0 to 99 (low pass)	0	

* Sensor decimal point

SEdP : / *SEdP2

Selection of number of decimal points on sensor scale	Selection range: 0 to 4 decimal points	9999.9	

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting
* Sensor scale 0%	SELo I / *SELo2		
Sensor measurement range start	Value: -19999 to 99999	0.0	
* Sensor scale 100%	5Ch I I /*5Ch I2		
Sensor measurement range end	Value: -19999 to 99999	100.0	
* Measured value decimal point	d ldP I /*d ldP2	·	
Selection of number of decimal points in the display and measurement range.	Selection range: 0 to 4 decimal points	9999.9	
Measured value scale 0%	d ILo I /*d ILo2		
Display value at 0% sensor value.	Value: -19999 to 99999	0.0	
Measured value scale 100%	d lh l l /*d lh l2		
Display value at 100% sensor value.	Value: -19999 to 99999	100.0	
Measaured vale offset	d loF 1 /*d loF2		
0	1.4.1	00	

Signal offset to match measured value display	Value: -19999 to 99999	0.0	

5.2 Mathematics channel

This function group is only available if the unit has been fitted with the 2nd analogue input option.

The mathematics channel contains the result of the signal combination of the two input process values using the mathematics formula:

= [(Factor1 * Input1) Operator (Factor2 * Input2)] + Offset

Meaning:

Factor = Value * Decimal point (FR I * FRdP I, FR2 * FRdP2)

Input = for complete description of the analogue inputs see chapter 5.1 (ln i , ln z)

Operator = Addition, subtraction, multiplication (IRoP)

Offset = Value * Decimal point (*IRoFF* * *IRdP*)

The power of this function is that before the combination (operative) each of the two inputs can be weighted with a factor and the combination result can be set with a further offset. What is important is that all values are entered in engineering units.

Additionally the calculated value can be linearised over a max. 20 points using a third linearisation table. For this the setting $\Pi L_{ur} U$ must be set to LRbLE. The first and last points in the table must be set to the following settings.

	Input value (X) with decimal point from <i>DRdP</i>	Output value (Y) with decimal point from ਸ਼ਰ IdP
First point	NSELo	Nd ILo
Last point	חגבה ו	Nd IN I

Enter of further points is done in ERb Π under $na\Pi \Omega 2$, $na\Pi \Omega 3$ etc. (see linearisation table).

The linearisation value can also be moved using the setting Πd to F.

			ЛЯŁҺ
Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting
* Operator	NR _o P		
Mathematics signal combination of the analogue inputs	oFF None Rdd Addition (+) Sub Subtraction (-) ПuL Multiplication (x)	oFF	
* Curve	NCurU		
Select operating mode	L InRr Calculation without linearisation table ERbLE Calculation using the linearisation table	L InRr	
* Decimal point factor 1	FRdP (
Decimal point selection of the multiplier for input 1	Selection range: 0 to 4 decimal points	9999.9	
* Factor 1	FR I		
Multiplier value for input 1	Value: -19999 to 99999	1.0	
* Decimal point factor 2	FRdP2		
Decimal point selection of the multiplier for input 2	Selection range: 0 to 4 decimal points	9999.9	
* Factor 2	FR2		
Multiplier value for input 2	Value: -19999 to 99999	1.0	

* Total decimal point	NRJP		
Selection of the mathematics channel decimal point	Selection range: 9999.9 0 to 4 decimal points		
* Total offset	NR _o FF		
Signal offset/ measured value displacement of the mathematics channel	Value: -19999 to 99999		
* X-value for linearisation point 1	NSELo		
Input value (X) for the first point in the linearisation table	Value: -19999 to 99999	0.0	
* X-value for the last linearisation point	חקנא ו		
Input value (X) for the last point in the linearisation table	Value: -19999 to 99999	100.0	
* Decimal point Y-value	Nd IdP		
Selection of the decimal point for the Y table value	Selection range: 0 to 4 decimal points	9999.9	
* Y-value linearisation point 1	Nd ILo		
Output value (Y) for the first point on the linearisation table	Value: -19999 to 99999	0.0	
* Y-value last linearisation point	Ла Ін І		
Output value (Y) for the last point on the linearisation table	Value: -19999 to 99999	100.0	
* Table offset	Nd IoF		
Measured value offset on the linearisation values	Value: -19999 to 99999	0.0	

5.3 Display/measurement range

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting
* Reference value	d 15ou		
Selection of signal source of the display value	Selection range: In I: Process value ch. 1 In2: Process value ch. 2 IIRth: Process value maths.	In I	

5.4 Analogue outputs

Parameter		Setting up selections	Default settings	Actual setting
Ø	unit is fitted	ng addresses are only ava d with the analogue output	out2	
			ilah la if tha	out 1 /

* Reference value	orEF1 / orEF2		
Selection of signal source of the analogue output value	Selection range: In I: Process value ch. 1 In2: Process value ch. 2 IIREh: Process value maths.	ln l	

* Output range	r8n61/ r8n62		
Select current or voltage output with 0% and 100% values.	4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V	4-20	

analogue output 0%	oLo!/ oLo2		
Allocation of numeric display value to the 0% analogue output value.	Selection range: Display value 0% (d ILo) to Display value 100% (d Ih I)	0.0	
u			•

*Scale

* Scale

analogue output 100% oh II / oh I2

Allocation of numeric display Selection range: 100.0				
value to the 100% analogue Display value 0% (d lL_a) to output value. Display value 100% (d lL_i)	Allocation of numeric display value to the 100% analogue output value.	Selection range: Display value 0% (d ILo) to Display value 100% (d Ih I)	100.0	

For inverted signal output the 100% value must be smaller than the 0% value

* Fault condition	FR IL I	/ FR IL2		
Definition of the output signal in fault condition. These are sensor cable open circuit or unit internal fault	hoLd N In NRH	Output of last valid measurement Output 0% value, at 4-20 mA: 3.5 mA Output 100% value, at 4-20 mA: 22 mA	hald	

voltage/current	5 Mu I / 5 Muz
Dependent whether current or voltage output is set, a number of values are offered that can be transmitted to the output	oFF Simulation is switched off, the output value is proportional to the measured value. Voltage output: DBU, S.DU, ID.DU Curent output: DDRR, 36RR, 4.DRR, ID.DRR, IZ.DRR, 2.DRR



* Simulation

Once this address is left the output is automatically set to oFF. The red LED flashes during active simulation!

5.5 Alarm set points/fault monitoring

The following addresses are only available if the unit is fitted with the Alarm relay option, each of the alarm set points is allocated an alarm relay output with a changeover contact (SPDT). The relay is switched to a de-active state on alarm or fault condition. A yellow LED on the unit front panel indicates the relay condition in accordance with the NAMUR NE44 recommendation:

LED on when the relay is active; LED off when the relay is de-active. The LC display option will indicate the type of alarm set point infringement, exceeding the set point or undercutting it will be displayed.

The following description is valid for the set points / ID / and / ID2

Parameter Setting up selections Default Actual settings setting	ameter	Actual setting

* Reference value	LrEF1 / LrEF2		
Selecting the signal source that is to be monitored	Selection range: In I: Process value ch. 1 In2: Process value ch. 2 IREh: Process value maths.	In I	

* Operating mode

NodE 1 / NodE2

Selection of operation mode of the alarm set points and fault monitor	aFF Set point and fault monitor inactive ↑ In Minimum safety: Event message on undercutting the set point and in fault condition. ↑ Maximum safety: Event message on exceeding the set point and in fault condition. Łrd Trend monitoring: Event message on exceeding the preset signal change per time unit set point and in fault condition. no set point monitor. ↑ In- Minimum safety: Event message on undercutting the set point. 𝑘𝑘𝑘 Tend monitoring: Event message on exceeding the preset signal change on exceeding the set point. 𝑘𝑘𝑘 Tend monitoring: Event message on exceeding the set point. 𝑘𝑘 Tend monitoring: Event message on exceeding the preset signal change per time unit set point.	oFF	
* Set point	SEEP 1 / SEEP2		
Enter the set point.	Value:	0.0	



נוחו / נוחצ

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting
* Reset threshold	rESP1/rESP2		
Enter the reset threshold on trend monitoring.	Value: -19999 to 99999	0.0	
* Hysteresis	hy2f1 / hy2f2		
Enter the set point hysteresis on minimum/ maximum safety.	Value: -19999 to 99999	0.0	
* Time delay	9EFA1 \ 9EFA5		
Setting the limit event time delay after reaching the set point.	Value: 0 to 99s The time delay can be set up in 1s steps.	0	

Son alarm message the time delay is "0" !

* Time

trend monitoring ErdE / ErdE2

0			
The preset value is used as	Value:	0	
the time base for trend	0 to 99s		
monitoring.	Set up in 1s steps.		

Dependence between switch threshold and hysteresis on It in / It in- (minimum safety) and **NRH / NRH- (maximum safety):**

On minimum safety a set point infringement remains active as long as the measured signal is smaller than the switch threshold plus hysteresis (5ELP + hYSL), on maximum safety the value of the switch threshold minus hysteresis (5ELP -HYSE).



On settings II in and IIBH in addition to the alarm condition the relay also de-actives on a fault condition (RLB-II).

Connection between switch threshold and reset threshold on Lrd / Lrd- (trend monitor):

The trend feature has the task of monitoring the change of the input signal over a specific time span. The time base over which the signal is to be monitored can be set up in menu group PR-RD address ErdE. The calculation is the difference between the start value MW_A and the end value MW_F of the interval. If the calculated value is larger than the value set up in SELP then the relay is deactivated. The relay is powered up again once the value has dropped below that set up in -E5P. The direction of the difference (rising or falling) is set up by the prefix. A new value is calculated every second (moving interval).





Example: A filling height is monitored for its rate of change. In menu group L II address $\square_D dE$ is set to parameter Lrd. The switch on threshold value is set up in 5ELP and has the value 3, the reset value in rE5P is set to -2. The time cycle tm is set up in menu group LrdL.

In this example the relay is deactivated when the increase in filling height (MW_E - MW_A) has exceeded the value of 3/time unit. The relay is only powered up again when the lowering of the level has reached a value of 2/time unit..

Operation of the alarm feature RLBrD:

If the parameter in $\Pi_{od}E$ is set to $RLRr\Pi$, then the relay operates as a system alarm relay. The relay is only deactivated in a unit fault condition, this can be:

- Cable open circuit as well as a short circuit on 2 wire transmitters

- Sensor fault on 2 wire transmitters (<3.6 mA or >21 mA)
- Certain hardware and software faults (see fault finding)

Operation of the switch time delay dELY:

Measurement value



) Relay deactivated (no power), yellow LED off

Using this setting a time delay $dEL \forall$ between switch threshold 5EEP and activating the relay can be installed.



If the measurement value falls below the preset switch threshold 5EEP (without hysteresis) within the time delay dELY then the switch delay time counter is reset to zero. The time counter restarts after a new infringement of the preset switch threshold 5EEP.

This is also valid for minimum monitoring.

5.6 Linearisation table

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual	
selected. Address Eur U or NEur U is set to ERBLE.			/ ЕВЕЛ	
menu if the linearisation function of the input has been				
The following addresses are only displayed in the setting up				

* Number of points	[oun / [oun2 / [ounΠ		
Enter the number of	Number of points:	2	
linearisation points to be	2 to 20		
allocated.			
The number of points can be			
increased later.			

The first and last points are automatically set by the unit and are allocated the sensor scale values for 0% (5£L o) to measured value 0% (d #L o) and sensor scale value 100% (5£L h) to measured value 100% (d #h h).

(For the table on the mathematics channel LRbn see 5.2 Mathematics channel.)

* Delete all points

dELI/ c	IEL2 /	ЧЕГU
---------	--------	------

All linearisation points are deleted to allow input of a new linearisation curve.	962	All linearisation points are deleted after acnkowledgement	no	
	00	All linearisation points remain unchanged		

* Display all

LShol/LSho2/LShoA

In order to simplify operation and setting up it is advisable to blend out all linearisation display	points		
points after they have been set up. no The linearisation points are blended The contents of the points remain unchanged and the display can be switched on at any time. out	In order to simplify operation and setting up it is advisable to blend out all linearisation points after they have been set up. The contents of the points remain unchanged and the display can be switched on at any time.	 YE5 All linearisation points YE5 are indicated in the display The linearisation points are blended out 	

The following addresses are only displayed when the linearisation points (L5ho I / L5hoZ / L5hoJ) are switched on (9E5). The addresses for all linearisation points are identical.



The entry sequence of the linearisation points is random. The sensor values (X value) are automatically sorted upwards before they are saved.

Unused points , sensor value is identical "----" are automatically deleted and the number of points lowered in number respectively.

If points are to be added later then the value under Loun ! / Lound or Lound must be increased to the required number. The new addresses will be added in front of the last value. The remaining linearisation points should be entered in the new addresses, independently from their actual sequence. The added values will again be sorted upwards

within the existing linearisation points before being saved.

051 on-1 01 on 055on-1 05on 05Non-1 0Non

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting

* Input value (X-axxis) HI/H2/HA

Input of sensor value of the analogue input in engineering units (X-value) or the calculated mathematics value. Value: Sensor sca Sensor sca or fisculated balance EAB	e 0% (5£La) to e 100% (5£h i) o fi5£h i at	

In order to delete the linearisation point the value "-----" can be set up.

Keep the push button "+" held down until the value appears.

* Display value	7 I / 42 / 40		
Input of the sensor or mathematics value allocated display value (Y-value).	Value: -19999 to 99999	00000	

5.7 Operating parameters			PArAN
arameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting

* Alternating pump control RLE

activate/deactivate the	SE5 activate	no	
alternating pump control	no deactivate		

If two pumps are controlled using the process transmitter, the alternating pump control enables an even loading of the pumps. If a switch point is reached the pump with the shortest running time is switched on. If both pumps are operational and a switch off point is reached then the pump with the longest running time is switched off. The running times are calculated internally. They are always reset to zero when the alternating pump control is activated/deactivated or there is a power failure. The alternating pump control should only be used when both relays are set to *IRH* - or *I* in - function.

P

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting
User code	CodE	-	
User presettable operation code. An already set code can only be changed if the old code is first entered and the unit setting up released. Then a new code can	Value: 0000 to 9999	٥	
be set up.	There is no operation code active if "0" is set		

* Set point code	L ICod		
Set point changes require or do not require a user defined release code	YE5 Set points are user code protected no Set points can be changed without setting a user defined code	965	

ntis address is only active when a user defined operation code is set up.

Programme name	PARNE	
Display address: Display of the software used in the unit		

Software version	5u- Id	
Display address: Display of the version number of the software used.		

Test	EESE		
Test function for diverse hardware components; These are activated after the component is selected.	 oFF None r EL I Relay 1 is energised r EL2 Relay 2 is energised d ISP All segments on the numeric display and all LEDs are activated for approx. 5s.: 	oFF	
	Energised relay means rest position (yellow LED on), in fault alarm and set point infringement the relay is de-energised.		

Once this address has been left the unit automatically switches the address to oFF. The red LED flashes during active test function!

Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting
Actual fault	RErr		
Display address: Display of actual fault message	Fault code see chapter 6	E 000	

Last fault	LErr		
Display address: Display of previous fault message.	Rault code see chapter 6	E 000	

5.8 Service parameters			SErU
Parameter	Setting up selections	Default settings	Actual setting

Service Code	SCodE	
Operation address for the customer service parameter release code.		

5.9 Operating example

Measurement task description:

The volume in a pressurised container is to be measured, monitored for maximum value and the head pressure monitored for minimum value. With a head to differential pressure of up to 1:5 this can be simply done using an electrical differential pressure measurement.

Additionally there is to be front-end display of head pressure [bar] and the actual tank contents [m³].



The following instrumentation is suitable to solve this application:

- 2 pressure sensors, in order to measure the head and bottom pressure.
- Process transmitter for the power supply of both pressure sensors, calculation of the volume using the pressure difference as well as the output and monitoring the head pressure and volume.
- 2 field displays front-end indication.

Calculation of the tank volume is done in three stages:

1. Transmission of the head and base pressure to the input of the process transmitter in pressure units. Here the scaling of the pressure sensors is done:

Menu group	Parameter		Set-up
Analogue input 1 In I	Input range	r 8n5 I	4-20
	Curve	Eurli I	L InAr
(base pressure [bar])	Measured value decimal point	d IdP I	999.99
	Meas. value scale 0%	d ILo I	000.00
	Meas. value scale 100%	dihii	003.50
Analogue input 2 In2	Input range	rRnG2	4-20
	Curve	EurU2	L InBr
(head pressure [bar])	Measured value decimal point	d (dP2	999.99
	Meas. value scale 0%	d 11.o2	000.00
	Meas. value scale 100%	d lh 12	00 1.00

2. Calculation of the differential pressure in pressure units by the mathematics channel:

Menu group	Parameter		Set-up
Mathematics channel תקבה (differential pressure [bar])	Operator Factor 1 decimal point Factor 1 Factor 2 decimal point Factor 2 Result decimal point	ПЯ _Ф Р FRdP I FR I FRdP2 FR2 ПЯdP	5ub 99999 0000 (99999 0000 (999.99

3. Allocating the volume to the differential pressure using the linearisation table of the mathematics channel. Special tank forms can be described using a further 18 linearisation points:

Menu group	Parameter		Set-up
Mathematics channel	Curve	ПСагИ	ERELE
ЛЯЕН	X-value lin. point 1	NSELo	000.00
	X-value last lin. point	NSEN I	002.50
(differential pressure	Y-value decimal point	Nd IdP	9999.9
[bar]	Y-value lin. point 1	Nd ILo	0000.0
➡ volume [m ³])	Y-value last lin. point	Nd Ih I	2020.0
Linearisation table LRbn	Number of linearisation points	Counli	Number and
Lin, point 2 nona2	Input value	H2	values
	Output value	72	independent
			of tank
			geometry
	Input value	H2	
Lin. point 19 non 19	Output value	75	

Further parameters in order to complete the measurement point, such as measured value display on the unit, analogue value output and set point alarm monitor:

Menu group	Parameter		Set-up
Display d ISPL	Reference value	d 15ou	NREH
Analogue output 1 out / (Head pressure [bar])	Reference value Output range Analogue output 0% scale Analogue output 100% scale	orEF rRnū oLo oh	In 2 4-20 000.00 00 1.00
Analogue output 2 סעלב (volume [m ³])	Reference value Output range Analogue output 0% scale Analogue output 100% scale	orEF2 rRnG2 oLo2 oh2 l	ЛЯЕЋ Ч-20 0000.0 2020.0
Limit 1 L III I (Minimum monitoring of head pressure)	Reference value Operating mode Switch threshold Hysteresis	LrEF I NodE I SELP I NYSE I	In 2 N In- 000.30 000.05
Limit 2 L ID2 (Maximum monitoring of volume)	Reference value Operating mode Switch threshold Hysteresis	LrEF2 NodE I SELP I NYSE I	ПЯ£Ћ ПЯН 1900.0 0005.0

6. Fault finding and repair

During production all units go through a number of quality control stages. In order to assist you in fault finding we have listed a number of possible faults, causes and solutions.

6.1 System fault messages

Faults that could occur during the self test or during operation are immediately indicated on the red LED or on the display. Acknowledgeable fault messages are deleted either using the PC software or by operating a push button and are accessed in the operating menu under the function group "Operating parameters" in the operating address "Actual fault" *RErr*.

Green LED	Red LED	Effect	Cause	Fault code	Solution	
Off	Off Off	No measured value display	No power supply connected		Please check the power supply to the unit	
			Unit defective		Please exchange the unit	
			Fuse of power supply defective		Please replace the fuse (see technical data)	
On	Off	No measured value	Unit defective		Please exchange the unit	
		display	Display defective		Please replace the display	
			Sensor incorrectly connected		Connect the sensor to the connection diagram (chapter 3) (polarity).	
			Sensor defective		Change sensor	
			Process transmitter incorrectly set up		Please chaeck the input range	
			Process transmitter defective		Replace unit	
On	Off	The 7 seg- ment display shows a meas. value	Normal fault free operation	E 000		
	The 7 seg- ment display	Measurement input incorrectly set up		Change set up in operating menu		
	si in m va		shows an incorrect/ inaccurate	Sensor calibration faulty		Compensate fault using offset
		measured value	Offset incorrectly set up		Check offset	

Process transmitter

Green LED	Red LED	Effect	Cause	Fault code	Solution
On	Off	Display shows meas.	Analogue output scale incorrectly set up		Check analogue output settings.
		value, but analogue output value is incorrect	Offset incorrect		Check all signal offsets.
		Display shows: "[hoFF"	The LC display defined measured value/channel has been switched off.		Switch on the respective measured value/channel.
		Display shows: "SRUE"	Settings were changed using the front end setting up feature. The unit requests release to save the new settings.		Using the "+" / "-" push buttons acknowledge save release/do not save.
Displa shows "5RUE Displa shows "E 29	Display shows: "5RUE "	The unit is saving the changed set up parameters.		Once the save sequence is complete the unit returns to displaying the meas. value.	
	Display shows: "£ 290"	The number of digits after the comma could not be increased due to figure overkill.	E 290	Acknowledge by pressing +,- and reduce the value depending on the comma postion.	
On	On	Display shows: "E II I"	The hardware required for saving the set up parameters is defective.	E 101	Please exchange the unit
	No values at the analogue outputs	Analogue outputs defective		Please exchange the unit	
	Display shows: "E ID2"	The set up parameters are invalid or the software version does not correspond with the operating parameters. Possible cause is a power failure during parameter save sequence or a software update.	E 102	By acknowledging using the "E" push button all operating parameters are reset to default, specific measurement point setting done at the factory are not taken into consideration.	
		Display shows: "E ID3"	The analogue input calibration values are faulty. Possible cause is a power failure during calibration, a not calibrated unit or a hardware defect.	E 103	Please exchange the unit
		Display shows: "E เอฯ"	The analogue output calibration values are faulty. Possible cause is a power failure during calibration, a not calibrated unit or a hardware defect.	E 104	Please exchange the unit

Green LED	Red LED	Effect	Cause	Fault code	Solution
On	On Flash	The 7 segment display shows a text	The unit is in analogue output or alarm set point relay simulation mode.	E 200	End simulation mode.
		Display shows: "E 20 i"	Both analogue inputs are switched off.	E 201	Activate at least one analogue input.
		A measured value or "nnnnn" is shown in the	Cable open circuit monitor active - Connection to the sensor is interrupted on a connection of 420 mA, this means the current is under 2.60 mA	E 210	Please check the connection of the sensor at analogue input 1
		шэргау	5.00 m/x.	E 220	Please check the connection of the sensor at analogue input 2.
			Below range - The measured signal connected to the analogue input is >10% below the valid measurement range. Is not valid for the	E 210	Please check the connection of the sensor at analogue input 1.
			420 mA input range.	E 220	Please check the connection of the sensor at analogue input 2
		The display shows a meas. value or "טעעעעט	Over range - The measured signal connected to the analogue input is >10% over the valid measurement range. Is not valid for the 4 - 20 m A input range	E 212	Please check the connection of the sensor at analogue input 1.
			T20 IIIA input range.	E 222	Please check the connection of the sensor at analogue input 2.
		A meas. Value or "" is	Faulty signal monitoring - On a 420 mA input range the signal connected to the input is outside the specified range (~3.60	E 213	Please check the function of the sensor connected to input 1.
		display	display <3.85 mA or >20.4 <21.0 mA)	E 223	Please check the function of the sensor connected to input 2.
	The 7 segment display shows a meas. value	The measured value calculated from the two input signals lies below -19999 or above 99999.	E 230	Check if the input signals are valid, or check the scaling of the two analogue inputs.	
		The 7 segment display shows a meas. value	The measured value allocated to the analogue output is below the -10% value of the analogue output.	E 240	Please check if the input signals are valid or whether the calculated values are within a valid range, or allocate a smaller value to the 0% value of the analogue output 1, analogue output 2,

Green LED	Red LED	Effect	Cause	Fault code	Solution
On	Flash	The 7 segment display shows a meas. value	The measured value allocated to the analogue output is above the 110% value of the analogue output.	E 241 E 251	Please check if the input signals are valid or whether the calculated values are within a valid range, or allocate a larger value to the 100% value of the analogue output 1, analogue output 2.

6.2 Repairs

When returning units for repair please enclose a small fault description and a description of the application.



Warning:

The units should not be independently repaired.

Disposal:

When disposing of the units please follow the national waste disposal regulations.

6.3 Accessories

Description	Order number
Plug on terminal strip analogue input 1 blue (3pole)	510 01991
Plug on terminal strip analogue input 1 grey (3pole)	510 02036
Plug on terminal strip analogue input 2 blue (3pole)	510 02023
Plug on terminal strip analogue input 2 grey (3pole)	510 02034
Plug on terminal strip analogue output grey (4pole)	510 02024
Plug on terminal strip relay 1 grey (3pole)	510 00687
Plug on terminal strip relay 2 grey (3pole)	510 00688
Plug on terminal power supply grey (4pole)	510 00691

7. PC operating software

On operating manual for the PC operating software can be found on the installation medium (e.g. CD-ROM).

8. Technical data

Application	Process transmitter	Universally presettable transformer of current signals from pressure, level, flow and temperature measurement with signal monitoring and retransmission.	
Operation and system construction	Measurement principle	The connected analogue signals are digitalised and transformed into engineering units. Using the basic mathematics operators such as addition/subtraction/ multiplication a further process value can be calculated in addition to the two input values. Using digital analogue convertors two analogue outputs proportional to the process values are made available as either voltage or current signals. These can be used for transmission to further instrumentation or peripheral equipment. Additionally an LC display and alarm set point relays round off the system.	
	Measurement system	Microcontroller controlled measurement system with LC display, analogue in/outputs, alarm relays and loop power supply including HART communication connections	
Inputs	Input type	Current	
	Measurement range	Current: 0 to 20 mA (0 to 22.0 mA) 4 to 20 mA (3.85 to 20.5 mA); max. Current: 50 mA (without damage) Ri: 205 Ohm	
	Scale	-19999 to +99999, 0 to 4 decimal points	
	Offset	-19999 to +99999, 0 to 4 decimal points	
	Signal damping Low pass 1st level, Filter constant 0 to 99 s		
	Number	max. 2	
	A/D-resolution	13 bit	
	Isolation voltage	375 V AC/DC between inputs	
	Linearisation	Possible using max. 20 linearisation points per analogue inputs.	
	Integration time	40 ms for 2 channels	
Output	Loop power supp	ly	
	Output signal	17.019.7 V, 22 mA; U _{max} 27.3 V	
	Communication resistance	The resistors required for HART [®] communication are installed.	
	Number	max. 2	
	Galvanic isolation	To all other current circuits	
	Analogue		
	Output signal	0/420 mA, 204/0 mA or 010 V, over range + 10 %	
	Voltage	max. load: 20 mA	
	Current	Resistance max. 500 Ohm	
	Signal source	Input 1, Input 2, mathematics process values	
	Scale/zoom	Presettable between 0 and 100% of the signal	

Output	Number	max. 2				
	Fault condition	3.5 mA or 22 mA presettable Effect to NAMUR recommendation NE43				
	Response time	max. 200 ms (input signal from 10% to 90% FSD)				
	D/A resolution	Current: 13 bit, Voltage: 13 bit				
	Number	max. 2				
	Galvan. isolation	To all other current circuits				
	Relays					
	Output signal	Binary, switches on reaching a preset alarm set point value				
	Number	2				
	Contact type	1 potential free changeover contact (SPDT)				
	Contact loading	<= 250 V _{AC} , 5 A / 30 V _{DC} , 5 A				
	Alarm set point	Alarm set point function				
	Operating mode	Off, min-, Maximum safety, gradient, alarm				
	Switch threshold	- 19999 to + 99999				
	Hysteresis	- 19999 to + 99999				
	Time delay	0s to 99s				
	Signal source	Input 1, input 2, mathematics process value				
	Number	2				
	Display	1 yellow LED per set point, optional symbol in LC display				
	Scan rate	100 ms				
	Mathematics fun	ction				
	Operator	Addition/subtraction/multiplication				
	Factor 1/2	-19999 to +99999, 0 to 4 decimal points				
	Input 1/2	Dependent on selected input values				
	Offset	-19999 to +99999, 0 to 4 decimal points				
(
Power supply	Power supply	90250 V _{AC} 50/60 Hz				

Power supply	Power supply	90250 V _{AC} 50/60 HZ					
		1836 V _{DC} , 2028 V _{AC} 50/60 Hz					
	Power consumption	11 VA					
	Fuse	315 mA, slow blow (90250 V) 630 mA, slow blow (2028 V					
Accuracy	Current	Accuracy: 0.1 % FSD Temperature drift: 0.05 % / 10 K ambient temperature					
	Analogue output	Accuracy: 0.1 % FSD Temperature drift: 0.05 % / 10 K ambient temperature					
Application	Installation conditions						
--------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--
conditions	Installation angle	No limit					
	Ambient conditions						
	Ambient temperature	- 20 °C+ 60 °C					
	Storage temperature	- 30 °C+ 70 °C					
	Climatic class	To IEC 60 654-1 Class B2					
	Ingress protection	IP 20					
	EMC/immunity						
	RF protection	To CISPR (to EN 55011 Group 1, Class A)					
	Safety						
	Norm	To IEC 61010-1, Overvoltage category II, Installation excess current protection ≤ 10 A					
	Electrical safety	To IEC 61010-1: Environment < 2000 m height above MSL					
	Interference safety						
	Power failures	20 ms; no effect					
	Switch on current limits	Imax/In <= 15 T50% <= 50 ms					
	Electromagnetic fields	To IEC 61000-4-3, 10 V/m					
	Burst (supply)	To IEC 61000-4-4, 2 kV					
	Burst (signal)	To IEC 61000-4-4, 1 kV (A), 2 kV (B)					
	Surge (supply AC)	To IEC 61000-4-5, sym. 1 kV, unsym. 2 kV					
	Surge (supply DC)	To IEC 61000-4-5, sym. 1 kV, unsym. 2 kV					
	Surge (signal)	To IEC 61000-4-5, unsym. 1 kV					
	Cable high frequency	To IEC 61000-4-6, 10 V					
	Common mode noise rejection	To IEC 770, 110 dB at 250 V, 50/60 Hz no influence on peaks of 275 V, 50/60 Hz					
	Normal mode noise rejection	>50 dB at 50/60 Hz					
Mechanical	Туре	Housing for mounting on top hat DIN rail to EN 50 022-35					
construction	Weight	approx. 290 g					
	Materials	Housing: Plastic PC/ABS, UL 94V0					
	Electrical connections	Keyed, plug on screwed terminals, size 1.5 mm ² solid core, 1.0 mm ² stranded with ferrule					

Process transmitter

Display and operating level	Display	Deperation, 1 x green (2.0 mm) LED: Fault, 1 x red (2.0 mm) Alarm set point, 2 x yellow (2.0 mm)
		LC display, optional: Numeric display: 5 x 7 segments (6 mm) Alarm set point infringement: 2 x channel number, 4 x 1 segment
	Display range	- 19999 to + 99999
	Offset	- 19999 to + 99999
	Operation	3 push button operation (-/+/E)
	Interface	RS 232, 3.5 mm stereo socket in housing front
	Remote operation	Using PC software (Windows 95/98/NT or higher)
Certification	CE mark	89/336/EWG and 73/23/EWG guide lines
	Ex certification	For further information regarding the Ex versions available (ATEX, FM, CSA) please contact your supplier. All Ex relevant technica data can be found in a separate set of documentation. This can also be requested from your supplier.
	Explosion protection	ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC CSA GP (General Purpose)
	Marine approval	GL Germanischer Lloyd

Prozessmessumformer Betriebsanleitung

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen) Gerätenummer:.....

Processtransmitter Operating instructions

(Please read before installing the unit) Unit number:.....

Transmetteur de process

Instructions de montage et de mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil:....

Trasmettitore di processo Manuale Operativo

(Si prega di leggere, prima d'installare l'unità) Numero dello strumento:..... Deutsch 1 ... 36

English 37 ... 72

Français 73 ... 108

Italiano 109 ... 144

So	mmaire	page
	Conseils de sécurité Personnel de montage, de mise en service et d'exploitation	75 76
1.	Description du système	76
2.	Montage et Installation	77
	2.1 Dimensions du boîtier	77
3.	Raccordement électrique	78
	3.1 Occupation des bornes3.2 Raccordement de l'alimentation3.3 Raccordement de capteurs externes3.4 Raccordement sorties analogiques3.5 Raccordement relais à seuil	78 79 79 80 80
4.	Eléments de commande	81
	4.1 Eléments d'affichage et de commande4.2 Programmation dans le menu d'exploitation4.3 Fonction "Quick-Set"4.4 Fonction "Affichage rapide de la mesure"4.5 Matrice de programmation	81 82 83 80 85
5.	Description des paramètres	86
	 5.1 Entrées analogiques 5.2 Voie mathématique 5.3 Affichage/Gamme de mesure 5.4 Sorties analogiques 5.5 Surveillance de seuils/défauts 5.6 Tableau de linéarisation 5.7 Paramètres d'exploitation 5.8 Paramètres de maintenance 5.9 Exemple de fonctionnement 	86 87 90 91 95 96 98 98
6.	Recherche et suppression de défaut	101
	6.1 Messages d'erreur système6.2 Réparations6.3 Accessoires	101 104 104
7.	Soft PC	104
8.	Caractéristiques techniques	105
9.	Liste des paramètres	

Conseils de sécurité

Utilisation conforme à l'objet

- Avec ses deux entrées courant, le convertisseur de process reçoit des signaux de transmetteurs et les transforme, à l'aide de la linéarisation de la mesure, dans la grandeur de mesure physique souhaitée. Une autre grandeur de mesure est obtenue par addition/soustraction /multiplication des deux grandeurs d'entrée. Des contacts de seuils et des sorties analogiques viennent compléter l'appareil.
- La garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme à l'objet. Il est interdit de modifier l'appareil.
- L'appareil a été conçu pour une utilisation en environnement industriel. Son exploitation n'est autorisée qu'après montage.
- L'indicateur de process a été construit selon les dernières techniques de sécurité et la norme EN 61010-1.

Un appareil qui n'est pas utilisé correctement peut être source de danger. C'est la raison pour laquelle il faut veiller aux conseils de sécurité mis en évidence par les pictogrammes suivants :

 Remarque : Ce symbole signale les actions ou procédures susceptibles de perturber indirectement le fonctionnement des appareils ou de générer des réactions imprévues si elles n'ont pas été menées correctement.

- Attention : Ce symbole signale les actions ou les procédures risquant d'entraîner des dommages corporels ou des dysfonctionnements d'appareils si elles n'ont pas été menées correctement.
- Danger : Ce symbole signale les actions ou les procédures risquant d'entraîner de sérieux dommages corporels ou la destruction de l'appareil si elles n'ont pas été menées correctement.

Personnel de montage, de mise en service et d'exploitation

- Le montage, le raccordement électrique, la mise en service et la maintenance de l'appareil doivent exclusivement être confiés à du personnel qualifié autorisé par l'exploitant de l'installation. Ce personnel doit avoir lu et compris les instructions.
- L'appareil ne doit être exploité que par du personnel autorisé et formé par l'exploitant de l'installation. Suivre les instructions du manuel.
- Veiller à ce que le système soit raccordé conformément aux schémas de raccordement. La protection contre le contact (électrocution) est supprimée lorsque le couvercle du boîtier est retiré. L'appareil ne doit être ouvert que par du personnel qualifié.
- L'appareil ne doit être exploité qu'à l'état fermé.

Evolution technique

L'appareil peut être modifié sans préavis.

1. Description du système



Le convertisseur de process mesure un ou deux signaux. Le capteur peut être un transmetteur ou une source de courant continu. Avec les fonctions de mise à l'échelle et de linéarisation les signaux sont transformés dans l'unité physique souhaitée. Une autre grandeur de mesure et son unité physique sont obtenues à l'aide des fonctions mathématiques d'addition, de soustraction ou de multiplication des deux grandeurs de mesure. Deux seuils permettent la surveillance des trois grandeurs de process - les dépassements de seuils sont représentés en permanence sur l'appareil. L'utilisateur définit quelles sont les valeurs de process émises aux deux sorties analogiques comme signal courant ou tension et quelle valeur de process est indiquée dans l'affichage LCD.

Les transmetteurs raccordés sont directement alimentés par l'appareil.

2. Montage et installation

Conseils de montage :

- Le lieu d'implantation doit être exempt de vibrations.
- La température ambiante admissible pendant le mode de mesure est de -20...+60°C.
- Protéger l'appareil contre l'influence de la chaleur.



2.1 Dimensions du boîtier



3.2 Raccordement de l'alimentation

 Avant de mettre en service, comparer la tension d'alimentation du site à celle indiquée sur la plaque signalétique.



 Pour la version 90...250 V_{AC}, il faut intégrer dans la ligne près de l'appareil un sectionneur repéré ainsi qu'un organe de protection contre les surtensions (courant nominal ≤ 10A).



3.3 Raccordement de capteurs externes

3.3.1. Sources de courant actives 0/4...20 mA (par ex. transmetteur avec alimentation propre).





Entrée analogique 1

Entrée analogique 2

3.3.2 Transmetteur 2 fils alimenté par boucle lorsque l'alimentation de transmetteur intégrée est utilisée





Entrée analogique 1

Entrée analogique 2

Les appareils de programmation HART[®] pour le paramétrage des capteurs sont à raccorder directement aux prises communication en face avant de l'appareil (sans autre câblage)





3.3.3 Transmetteur 2 fils alimenté par boucle lors de l'utilisation d'une alimentation externe

Entrée analogique 1

Entrée analogique 2

3.3.4 Transmetteur 4 fils avec raccordement d'alimentation séparé et sortie courant lors de l'utilisation d'une alimentation externe





Entrée analogique 1

Entrée analogique 2

3.4 Raccordement sorties analogiques

Les sorties analogiques sont configurables comme source de tension ou de courant.





3.5 Raccordement relais à seuil



Relais 1



Entrée analogique 2



Relais 2

Option relais à seuil, état de contact représenté en cas de dépassement de seuil ou d'absence de courant.

4. Eléments de commande

Selon l'exécution choisie, l'appareil offre une multitude de possibilités de réglage et de fonctions de programmation.

Dans les pages suivantes, les fonctions décrites concernent la version la plus complète. On notera plus particulièrement que les fonctions décrites dans la section 4 concernent uniquement l'option "affichage LCD et utilisation sur le terrain".



4.1 Eléments d'affichage et de commande



① Etat de fonctionnement : la DEL verte est allumée lorsque l'appareil est sous tension.

2 Affichage état de défaut :

la DEL rouge réagit selon NAMUR NE 44, voir chapitre 6 "Suppression de défauts"

③ Raccordement de l'interface sérielle :

Embase pour le câble de connexion du PC. Pour la configuration et la lecture des valeurs mesurées avec le soft PC.

④ Prises de communication HART[®]:

Embase pour le câble de raccordement du terminal HART[®]. Pour la configuration par liaison 2 fils. La résistance de communication est dans l'appareil.

⑤ Affichage de la valeur mesurée (option) :

Affichage à 5 digits de 7 segments. Représentation :

- valeur mesurée instantanée (en cours de fonctionnement)

- texte de dialogue pour le paramétrage

6 Dépassement de seuil (option) :

Les chiffres 1 et 2 sont activés. Chaque dépassement par excès ou par défaut d'un seuil est signalé par le symbole correspondant.

⑦ Etat du relais (option) :

DEL jaune, états indiqués selon NAMUR NE 44.

- off : relais sans courant
- on : relais traversé par courant (état de repos)

8 Touche d'entrée (option) :

Accès au menu

- sélection des fonctions d'un groupe de fonction

- mémorisation des données entrées.

9 Touche +/- : (option)

- sélection des groupes de fonction dans le menu.

 réglage des paramètres et des valeurs (lorsque la touche est enfoncée en permanence, les chiffres sont modifiés de plus en plus rapidement).

4.2 Programmation dans le menu d'exploitation



• Entrée dans le menu.

- One Menu sélection des groupes de fonction (sélection avec la touche +/-)
- O Sélection de la fonction
- Saisie des paramètres en mode d'édition (entrer et sélectionner les données avec + ou -, puis confirmer avec E).
- Retour au mode édition ou à la fonction dans un groupe. En appuyant plusieurs fois simultanément sur les touches +/-, on retourne à la position HOME. La sauvegarde des données est précédée d'une demande de confirmation.
- G Retour direct à la position HOME. La sauvegarde des données entrées est précédée d'une demande de confirmation.
- Interrogation de la sauvegarde des données (sélection OUI/NON) avec la touche + ou - et confirmation avec E.

4.3 Fonction "Quick-Set"

Les seuils doivent être réglés rapidement et dans le cas de défauts en cours de process, les causes de ces derniers doivent être reconnues rapidement.

Avec la fonction "Quick Set" le menu est bypassé et les points de commutation des seuils actifs sont modifiés.

En cas de défauts de process le code erreur actuel est affiché.

Tenir compte des effets d'une modification des points de commutation sur votre process.

- * Seuls les seuils actifs sont affichés.
- ** Le code erreur est seulement affiché en cas de défaut de process.



4.4 Fonction "Affichage rapide de la mesure"

Il est important d'obtenir rapidement des informations sur le process. En fait partie la représentation des différentes valeurs mesurées. Dans l'affichage est toujours indiquée la valeur mesurée réglée avec le paramètre d 1500 (voir chapitre 5.3). En activant les touches + ou - il est possible d'afficher une autre valeur mesurée. Après env. 10 sec on revient à nouveau à la valeur mesurée d'origine.



		4.5 Matr	ice	e de p	ro	gramma	atio	on														
		nd toF Offset total								rtie	ais de seuil	option 2ème	álaction		tableau de	0	s valeurs de					
		nd th t Mise à l'échelle y- valeur 100 %								ır l'option so	Ir l'option rel	ment pour l'o	ment aver s	וופווו מגפר א	rec sélection	teur réglé	fonction des	÷				
		nd the Mise à l'échelle y- valeur 0 %								thement por	quement pou	enus uniquei			iquement av	es i code utilisa	présente en	lance de sel				
_		nd tdP Point décimal x-valeur			menus uniqu menus uniqu nupe de mer supe de mer unearisation menus uric e n fonctior e n fonctior r la surveilla																	
d toF	Offset valeur mesurée	n5£h t Mise à l'échelle x- valeur 100 %								Groupe de analogique	Groupe de	Position/GI	Printee alla	tableau de	Groupes de linéarication	présentes/ Position un	Position pr	ieglage po				
1 41 P	Mise à l'échelle valeur mesurée 100 %	n5CLa Mise à l'échelle x- valeur 0 %								*	*2	ę,	V*	t	°5*	9*	L*		_			
d i'Lo	Mise à l'échelle valeur mesurée 0 %	riR₀FF Offset							,								L Err	Dernière erreur				
d idP	Point décimal valeur mesurée	лваР Point décimal total			_		trat	Temps - exploitation de tendance									R Err	Erreur actuelle				
5Ch 1	Mise à l'échelle capteur *4 100 %	FR 2 Facteur 2			7 II N	Simulation tension/ courant	dELS	Tempori- sation *7									ŁE5Ł	Test				
5660	Mise à l'échelle capteur *4 0 %	FRdP2 Point décimal facteur 2			FR IL	Mode défaut	h95Ł	Hystérésis *7									51-18	Version soft				
SCdP	Point décimal capteur *4	Facteur 1			i ha	Mise à l'échelle sortie 100%	rESP	Seuil commuta- tion retour *7									PnRRE	Nom program- me				
dRAP	Amortisse- ment signal	<i>FRdP (</i> Point décimal facteur 1			oto	Mise à l'échelle sortie 0 %	SELP	Seuil de commuta- tion *7	L Sho	Afficher tous les points de référence							t iCod	Code seuil *6				
Curl	Caractér- istique	ՈԸսո <i>Ա</i> Caractér- istique			rRnű	Gamme de sortie	RodE	Mode de fonction.	dEL	Effacer tous les points de référence	- 101 5	121 2			2 N20	Axe y	LodE	eCode utilisateur	5-55	יישכר	Remise à zéro des paramètres	
rRnű	Gamme d'entrée	п _{Во} Р Оре́rateur	d iSolu	Valeur de référence	arEF	Valeur de référence *3	LrEF	Valeur de référence *3	Coun	Nbre de points de référence	- 101 H	H 120			H 1720	Axe x	RLŁ	Commande alternée de	pompes 7	שרמסנ	Code service	
in i Inz	Entrée analogique 1/2	пяғь Voie mathéma- tique *3	d 15PL *3	Affichage/ gamme de mesure	out 1 out2	Sortie analogique 1/2 *1	ר ונו ר ונוב	*2 *2	ERb i ERb2	Tableau de linéarisa- tion *4	- 1 () ou	021 on			nofiza	Points de réf. lin. *5	PRrRI	Paramè- tres de fonction	SF-11	2010	Service	

85

5. Description des paramètres

Ce chapitre décrit tous les paramètres de réglage de l'appareil. Les gammes de valeurs et les réglages par défaut sont systématiquement indiqués. Sur les appareils avec l'option affichage LCD et utilisation sur le terrain, les paramètres sont modifiables sur le site sans outil supplémentaire. Sur tous les appareils, les paramètres de réglage peuvent être aisément modifiés via l'interface sérielle avec le logiciel d'exploitation.



Après la modification de paramètres de réglage, vérifier leur éventuel effet sur d'autres paramètres.



Les positions marquées d'une astérisque et les sélections possibles ne sont disponibles que si le réglage a été fait en conséquence ou si les options sont disponibles. C'est la valeur maximale qui est reprise dans la présentation qui suit.



Les réglages peuvent être reportés dans la liste des paramètres du chapitre 8.



5.1 Entrées analogiques

Les entrées de mesure sont configurées dans ce groupe. Si l'on travaille avec un tableau de linéarisation, il faut entrer dans ce groupe de fonctions la gamme de mesure du capteur raccordé. Le tableau lui-même est entré plus bas. L'entrée analogique 2 dépend de l'exécution de l'appareil.

			In 2
Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant

Gamme d'entrée	r Rnű í / *r Rnű2		
Entrée courant	420 mA, 020 mA, off	4-20	

Courbe caractéristique EurU / *EurU2

Indication du rapport entre le signal capteur et la valeur affichée	L Infir 59rE	signal d'entrée linéaire extraction de racine carrée d'un signal		
	ЕЯЬЦЕ	d'entrée quadradique tableau de linéarisa- tion librement réglable		

Amortissement signal dRNP i / *dRNP2

Constante de filtre $ au$ pour	Gamme de valeurs :	0	
l'amortissement du signal	0 à 99		
d'entrée (en seconde)	(passe-bas du 1er degré)		

* Point décimal capteur 50dP 1 / *50dP2

,			
Sélection nbre positions	Sélection possible :	9999.9	
après la virgule pour la mise	0 à 4 positions après la		
à l'échelle du capteur	virgule		

Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
* Mise à l'échelle capteur	56601 /*56602		
Début d'échelle capteur	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	
* Mise à l'échelle capteur 10	0 % 5Eh I I /*5Eh 12		
Fin d'échelle capteur	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	100.0	
* Point décimal valeur mesurée	d IdP I /*d IdP2		
Sélection du nombre de positions après la virgule pour la mise à l'échelle du capteur	Sélection possible : 0 à 4 positions après la virgule	9999.9	
Mise à l'échelle capteur 0 %	d ILo I /*d ILo2		
Valeur affichée/Début d'échelle capteur pour la valeur de capteur 0%	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	
Mise à l'échelle capteur 100 %	d lh l l /*d lh l2		
Valeur affichée/Début d'échelle capteur pour la valeur de capteur 100%	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	100.0	
Offset valeur mesurée	d loF I /*d loF2		
Offset du signal pour l'adaptation de l'affichage de la mesure/de la gamme de mesure	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	

5.2 Voie mathématique

Cette fonction est seulement disponible lorsque l'appareil est muni de l'option 2ème entrée analogique.

La voie mathématique comprend le résultat de la liaison du signal avec les deux valeurs entrée process d'après la formule mathématique suivante :

```
= [(facteur 1 * entrée 1) opérateur (facteur 2 * entrée 2)] + offset

Avec

Facteur = valeur * point décimal (FR I • FRdP I, FR2 • FRdP2)

Entrée = description complète des entrées analogiques,

voir chapitre 5.1 ( In I, In2)

Opérateur = addition, soustraction, multiplication (IIRoP)

Offset : valeur * point décimal (IRoFF • IRdP)
```

Avant la liaison (opération), les deux grandeurs d'entrée sont évaluées et après la liaison le résultat est affecté d'un offset supplémentaire. Ce qui est important, c'est que toutes les valeurs sont indiquées dans les unités physiques.

Le résultat calculé peut en outre être linéarisé à l'aide d'un troisième tableau comportant max. 20 points de référence. Pour ce faire, régler $\Pi Lur U$ sur L Rb L E. Le premier et le dernier points de référence du tableau doivent être réglés dans l'ordre suivant :

	Valeur d'entrée (X) avec point décimal à partir de <i>NRdP</i>	Valeur de sortie (Y) avec point décimal à partir de Id IdP
Premier point de référence	NSCLo	Nd ILo
Dernier point de référence	חזכה ו	Nd IH I

L'entrée d'autres points de référence se fait dans LRb Π sous na $\Pi D2$, na $\Pi D3$ etc (voir tableau de linéarisation).

аянь.

Il est encore possible de déplacer la valeur linéarisée par le biais du réglage Id loF.

Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
* Opérateur	∩R₀P		
Liaison mathématique du signal des entrées analogiques	oFF pas de liaison Rdd addition (+) Sub soustraction (-) RuL multiplication (x)	oFF	
* Caractéristique	NCurU		
Sélection du mode de fonction	L InRr Calcul sans tableau de linéarisation LRBLE Calcul avec tableau de linéarisation	L InRr	
* Point décimal facteur 1	FRdP (
Sélection du nombre de décimales du multiplicateur de la grandeur d'entrée 1	Gamme de sélection : 0 à 4 décimales	9999.9	
* Facteur 1	FR (
Valeur du multiplicateur de la grandeur d'entrée 1	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	1.0	
* Point décimal facteur 2	FRape		
Sélection du nombre de décimales du multiplicateur de la grandeur d'entrée 2	Gamme de sélection : 0 à 4 décimales	9999.9	
* Facteur 2	FR2		
Valeur du multiplicateur de la grandeur d'entrée 2	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	1.0	
* Point décimal total	NRdP		
Sélection du nombre de décimales de la voie mathématique	Gamme de sélection : 0 à 4 décimales	9999.9	

* Offset total	NR _o FF		
Offset du signal/décalage de la mesure de la voie mathématique	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	Gamme de valeurs :	
* Valeur X point de référence 1	NSCLO		
Valeur d'entrée (X) du premier point de référence dans le tableau de linéarisation	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	
* Valeur X dernier point de référence	חכרה ו		
Valeur d'entrée (X) du dernier point de référence dans le tableau de linéarisation	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	100.0	
* Point décimal valeur Y	Nd IdP		
Sélection du nombre de décimales des valeurs de tableau Y Entre 0 et 4 décimales	Gamme de sélection : 0 à 4 décimales	9999.9	
* Valeur Y point de référence 1	Nd ILo		
Valeur de sortie (Y) du premier point de référence dans le tableau de linéarisation	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	
* Valeur Y dernier point de référence	Nd Ih I		
Valeur de sortie (Y) du dernier point de référence dans le tableau de linéarisation	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	100.0	
* Offset de tableau	Nd IoF		
Décalage du point de mesure sur la valeur linéarisée	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	

5.3 Affichage/Gamme de mesure

Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
* Valeur de référence	d 15ou		
Sélection de la source de signal de la valeur d'affichage	Gamme de sélection : In I: valeur process voie 1 In2: valeur process voie 2 IREL: valeur process " math.	ln l	

5.4 Sorties analogiques

Les positions suivantes ne sont disponibles que si l'appareil est fourni avec l'option "sortie analogique"

|--|

* Valeur de référence	orEF1/orEF2	
Sélection de la source de signal de la valeur d'affichage	Gamme de sélection : In I: valeur process voie 1 In2: valeur process voie 2 IIREh: valeur process '' math.	In I
* Gamme de sortie	r8n61/r8n62	
Sélection de la sortie cou- rant ou tension avec indi- cation valeurs 0% & 100%	4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V	4-20
* Mise à l'échelle sortie analogique 0 %	oLo!/ oLo2	
Attribution de la valeur d'affichage numérique à la valeur 0 % de la sortie analogique.	Sélection possible : valeur d'affichage 0% (d ILo) à valeur d'affich. 100% (d Ih I)	0.0
* Mise à l'échelle / sortie analogique 100 %	oh / oh 2	I
Attribution de la valeur d'affichage numérique à la valeur 100 % de la sortie analogique	Sélection possible : valeur d'affichage 0% (d IL o) à valeur d'affich. 100% (d Ih I)	100.0
Pour l'édition de signal inversé	e valeur 100% < valeur 0%	
* Mode défaut	FRILI / FRILZ	
Définition du signal de sortie en mode défaut. Activé en cas de rupture de ligne ou d'erreur interne de l'appareil.	hald Edition dernière valeur mesurée Il la Edition valeur 0% pour 4-20 mA : 3,5 mA IRH Edition valeur 100% pour 4-20 mA: 22 mA	hold
* Simulation tension/courant	5 Mu I / 5 Muz	
En fonction de la sélection sortie (tension ou courant), une série de valeurs en sortie est proposée	oFF Simulation désactivée, valeur d'édition proportionnelle à la valeur affichée Sortie tension : 0.0U, 5.0U, 10.0U Sortie courant : 0.0RR, 3.6RR, 4.0RR, 10.0RR, 12.0RR, 20.0RR, 2.10RR	oFF



Lorsqu'on quitte cette position, l'appareil passe automatiquement à *GFF*. Lorsque la simulation est active la DEL rouge clignote

5.5 Surveillance de seuils/défauts

Les positions suivantes ne sont disponibles que lorsque l'appareil est fourni avec l'option relais; un relais à contact inverseur est attribué à chaque seuil. En cas de dépassement de seuil ou de défaut, il fonctionne selon le principe du courant de repos. La DEL jaune en face avant indique l'état de commutation selon NAMUR NE 44, elle est éteinte lorsque le relais n'est pas traversé par le courant. Avec l'option affichage LCD, l'appareil indique le type de dépassement (par excès/par défaut)

La description ci-après est valable pour les seuils L m et L ma

1			
Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant

* Valeur de référence	LrEFI LrEF2	
Indication de la source de signal soumise à la surveillance	Gamme de sélection : In I In I: valeur process voie 1 In2: valeur process voie 2 IRBth: valeur process math.	

* Mode de fonctionnement

DodE 1 / DodE2

	,		
Sélection du mode de surveillance de seuil et de défaut	oFF Surveillance de seuil et de défaut inactive n In Sécurité minimale : message d'événement en cas de dépassement de seuil par défaut. ou de présence de défaut. IRH Sécurité maximale : message d'événement en cas de dépassement de seuil par excès ou de présence de défaut. <i>L</i> r <i>d</i> Exploitation de la tendance : message événement en cas de dépassement d'un seuil par unité de temps et en cas de défaut. <i>RL Rr fl</i> Message événement uniquement en cas de défaut, pas de surveillance de seuil. <i>Il n</i> - Sécurité minimale : message d'événement en cas de dépassement de seuil. <i>Il n</i> - Sécurité minimale : message d'événement en cas de dépassement de seuil par défaut <i>IRH</i> - Sécurité maximale : message d'événement en cas de dépassement de seuil par excès <i>L</i> r d - Exploitation de la tendance : message événement en cas de dépassement d'un seuil par unité de temps_	oFF	
* Seuil de commutation	SEEP : / SEEP2		
Entrée du seuil de commutation.	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	



L IN I / L IN2

Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
* Seuil de commutation retour	rESP I / rESP2		
Entrée de la valeur pour l'exploitation de la tendance	Gammes de valeurs : -19999 à 99999	00	
* Hystérésis	hy2F1 / HA2F5		
Saisie de l'hystérésis du seuil de commutation min/max	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	
* Temporisation	9EFA1 \ 9EFA5		
Réglage du temps de réaction après dépassement du seuil de commutation	Gamme de valeurs : 0 à 99 s Temporisation réglable par pas de 1 seconde	0	

S En cas de message alarme, la durée de temporisation = "0" !

* Temps Exploitation de tendance	trdt:/trdt2		
La valeur réglée est la base de temps pour l'exploitation de tendance.	Gamme de valeurs : 0 à 99 s	٥	

Lien entre le seuil de commutation et l'hystérésis pour

II In / II In- la sécurité minimale et : IIAH / IIAHmaximale :

En sécurité minimale, le dépassement de seuil continue d'être indiqué tant que le signal de mesure est inférieur au seuil de commutation + hystérésis (5E + h + 5E) tandis qu'en sécurité maximale, il est indiqué tant que le signal de mesure est supérieur au seuil de commutation - hystérésis (5E + h + 5E).



) Relais retombé (sans courant), DEL jaune

Pour les réglages n le et nRH le relais retombe, outre pour un dépassement de seuil, également en cas de défaut (RLR-n).



Rapport entre le seuil de commutation et le seuil de commutation retour pour la fonction *brd / brd-* (exploitation de la tendance) :

L'exploitation de la tendance permet de surveiller les modifications dans le temps du signal d'entrée. La base de temps tm de la surveillance est réglée dans le groupe PR_rRR sous $\ell r d\ell$. L'appareil calcule la différence entre la valeur initiale MWa et la valeur finale MWe de l'intervalle. Si le résultat est supérieur à la valeur réglée dans $5E\ell P$, le relais est sans courant. Le relais commute de nouveau lorsque le résultat est inférieur à la valeur réglée dans rE5P. Le signe mathématique définit le sens de la variation. Une nouvelle valeur est calculée toutes les secondes (intervalle mobile). Grandeur de mesure



) Relais retombé (sans courant), DEL jaune éteinte

Exemple : Il faut vérifier la variation de la hauteur de remplissage. Dans le groupe de menu L In le paramètre rd est en position $n_{ad}E$. Le paramètre réglé pour le seuil de commutation 5*ELP* est 3, et pour le seuil de commutation retour rE5P il est -2. L'unité de temps tm est en rdr dans le groupe *PBrBn*.

Dans cet exemple, le relais retombe sans courant lorsque l'augmentation de la hauteur de remplissage (MW_E-MW_A) dépasse la valeur de 3/unité de temps. Le relais est de nouveau attiré lorsqu'une diminution de la hauteur de remplissage de plus de 2/unité de temps est atteinte.

Fonctionnement de l'alarme RLRr D:

Lorsque RLR_R, a été sélectionné dans nodE, le relais fonctionne comme un relais alarme. Le relais ne commute sans courant qu'en cas des défauts suivants :

- interruption de la ligne et court-circuit du transmetteur 2 fils
- erreur de capteur (<3,6 mA ou >21 mA)
- erreur hardware ou software exploitable (voir également suppression de défaut)

Effet de la temporisation dELY :

Grandeur de mesure



) Relais sans courant, DEL jaune éteinte

Ce réglage permet de régler une temporisation dEL entre le seuil de commutation 5EEP et l'activation de l'affichage du seuil/relais.



Si au cours de la temporisation *dEL* ^y la grandeur de mesure passe sous le seuil de commutation réglé 5*ELP* (sans hystérésis), le compteur de la temporisation est remis à zéro. Lorsque le seuil 5*ELP* est à nouveau dépassé, le compteur recommence à tourner.

Il en sera de même en sécurité minimum.

5.6 Tableau de linéarisation

Les positions suivantes ne sont disponibles que si la				
linéarisation du signal d'ent	E861/E862			
Euru / NEuru est sur LABLE			/ ЕЯБП	
Paramètres Réglages possibles Réglage par défaut Réglage				
* Nombro do pointo do				

* Nombre de points de linéarisation

meanoution			
Indication du nombre de points de linéarisation. Le nombre peut être changé ultérieurement	Nombre : 2 à 20	2	

Found / Found / Found

Les premier et dernier points de linéarisation sont automatiquement générés par l'appareil. Ils prennent la valeur d'échelle 0 % capteur (5£Lo) pour la valeur d'affichage 0% (d Lo) et la valeur d'échelle 100% capteur (5£h l) pour la valeur d'affichage 100% (d lh l).

(Pour le tableau de la voie mathématique LRbn voir sous 5.2 Voie mathématique)

* Effacement de tous les points de référence

AEFI / AEFS / AEFU

Tous les points de référence sont supprimés lorsqu'une nouvelle courbe	YE 5	Tous les points de référence sont effacés après validation	no	
caractéristique de linéarisation est entrée.	00	Tous les points de référence sont conser- vés sans modification		

* Affichage de tous les points de linéarisation

LShol/LSho2/LShoN

Pour avoir un meilleur aperçu des paramètres, il est judicieux de masquer les points, cette manipulation ne touche pas le contenu. Les points peuvent de nouveau être affichés à n'importe quel moment.	985 no	Tous les points sont affichés. Les points ne sont pas affichés.	YE5	
---	-----------	--	-----	--

Les positions suivantes ne sont disponibles que si les points de référence (L5ho I / L5ho2 / L5hoII) sont affichés (YE5). Les positions de tous les points sont identiques.



Les points peuvent être saisis dans n'importe quel ordre, ils sont triés automatiquement par ordre croissant des valeurs de capteurs (valeurs X) avant la mémorisation. Les points de référence inutilisés ont des valeurs de capteur égales à "----", et sont automatiquement effacés. Le nombre des points de référence est diminué d'autant. Si des points de référence doivent être ajoutés ultérieurement, il faut entrer le nombre de points souhaité sous Loun 1/ Lound ou Lound. Les nouvelles positions sont indiquées avant la dernière valeur. Les autres points de référence doivent être entrés aux nouvelles positions ; peu importe l'ordre de saisie.

* Valeur capteur	HI	/ H2	/ НП	

Saisie de la valeur du capteur (à l'entrée analogique) en unités physiques (valeur X)	Gammes de valeurs : réglage échelle capteur 0% (inLa) à réglage échelle capteur 100% (inh i)	

Pour effacer un point de référence, il est possible de régler la valeur "----". Appuyer sur la touche + et lâcher lorsque la valeur est affichée à l'écran.

* Valeur affichée	7 I / 72 / 70		
Saisie de la valeur d'affichage attribuée au capteur (valeur Y)	Gamme de valeurs : -19999 à 99999	0.0	

5.7 Paramètres d'exploitation		PArAN	
Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
* Commande alternée de pompes	RLE		

l'activation/désactivation de	YE5 activée	no	
la commande alternée de	ne désactivation		
pompes			

Si deux pompes sont commandées par le transmetteur de process, la commande alternée de pompes permet de soumettre ces dernières à une contrainte régulière. Lorsqu'un point d'enclenchement est atteint, c'est la pompe ayant le temps de marche le plus court qui est mise en route. Si les deux pompes fonctionnent et si un point de déclenchement est atteint, c'est la pompe ayant le temps de marche le plus long qui est arrêtée. Les temps de marche sont définis en interne. Ils sont remis à zéro lors de l'activation/désactivation de la commande alternée de pompes ou en cas de coupure de l'alimentation. La commande alternée ne doit être activée que lorsque les deux relais sont réglés sur fonction IRH - ou fl in -.

Code utilisateur	CodE		
Code utilisateur librement réglable. Un code déjà saisi ne peut être modifié que s'il est ressaisi. Le	Gamme de valeurs : 0000 à 9999	0	
déverrouillage est alors activé.	pas de code utilisateur actif si "0"		

Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
* Code seuil	L ICod		
La modification des paramètres de seuils nécessite / ne nécessite pas d'entrée du code utilisateur	 Set and the set of t	952	

S Cette position n'est disponible que si un code utilisateur a été réglé (code diff. zéro).

Nom programme P-80F

Position d'affichage : Affichage de l'identification		
du programme		

Version soft	Su- Id	
Position d'affichage : Affichage de la version du soft		

Test	EESE	
Fonction test des divers composants du hardware; activée après sélection des composants	oFF sans rEL courant au relais 1 rEL2 courant au relais 2 d ISP tous les segments de l'affichage num. et toutes les DEL sont activés pendant 5s env.	oFF
	Un relais traversé par du courant correspond à l'état de repos (DEL jaune allumée). En cas d'alarme et de dépass. de seuil, le courant ne passe plus par le relais.	

Lorsqu'on quitte cette position, l'appareil passe automatiquement à oFFb Lors du test, la DEL rouge clignote.

Erreur actuelle	RErr		
Position d'affichage : Affichage de l'erreur actuelle	Scode erreur voir chap. 6	E 000	

Dernière erreur

LErr Position d'affichage : E 000 Code erreur voir chap. 6 Affichage du dernier message d'erreur

			SErU
Paramètres	Réglages possibles	Réglage par défaut	Réglage courant
Code maintenance	SCodE		
Saisie du code pour la libération des paramètres (uniquement par le service après-vente).			

5.8 Paramètres de maintenance

5.9 Exemple de fonctionnement

Description de la mesure

Dans une cuve en surpression, il faut déterminer le volume, surveiller le niveau maximal et la valeur minimale de la surpression. Ceci est facilement réalisable par une mesure de différence de pression, jusqu'à un rapport entre surpression et pression différentielle de 1:5.

Sur site il convient d'afficher tout d'abord la surpression [bar] et le contenu actuel de la cuve $[m^3]$.



Pour résoudre cette application nous recommandons l'instrumentation suivante :

- 2 transmetteurs de pression, pour la mesure de la surpression et de la pression totale en fond de cuve
- transmetteur de process pour l'alimentation des deux transmetteurs de pression, le calcul du volume à partir de la pression différentielle, ainsi que l'édition et la surveillance de la surpression et du volume.
- 2 afficheurs locaux

Le calcul du volume du réservoir est effectué en trois étapes :

1. Prise en compte de la surpression et de la pression en fond de cuve aux entrées analogiques du transmetteur de process en unités de pression. Pour ce faire on reprend la mise à l'échelle des capteurs de pression :

Groupe menu	Paramètre		Valeur réglée
Entrée analogique 1 In I	Gamme d'entrée	r 8nG (4-20
	Caractéristique	Curll I	L InAr
(Pression de fond [bar])	Décimale valeur mesurée	d IdP I	999.99
	Mise à l'échelle valeur mesurée 0%	diloi	000.00
	Mise à l'échelle valeur mesurée 100%	dlhli	003.50
Entrée analogique 2 In2	Gamme d'entrée	r RnG2	4-20
	Caractéristique	Eur U2	L Inflr
(Pression de tête [bar] ou	Décimale valeur mesurée	5961 b	999.99
surpression)	Mise à l'échelle valeur mesurée 0%	d 11.o2	000.00
	Mise à l'échelle valeur mesurée 100%	d lh 12	00 1.00

2. Calcul de la pression différentielle en unités de pression dans la voie mathématique :

Groupe menu	Paramètre		Valeur réglée
Voie mathématique <i>NRLh</i>	Opérateur	NR ₀ P	ნინ
	Décimale facteur 1	FRdP (99999
(Pression différentielle	Facteur 1	FR (0000 1
[bar])	Décimale facteur 2	FR4P2	99999
	Facteur 2	FR2	0000 1
	Décimale total	NRdP	999.99

3. Attribution du volume à la pression différentielle via le tableau de linéarisation de la voie mathématique. Les géométries de réservoir particulières peuvent être décrites par max. 18 points de référence

Groupe menu	Paramètre		Valeur réglée
Voie mathématique <i>IRL</i>	Caractéristique	NCurU	L InBr
	Valeur X point de référence	NSELo	000.00
(pression différentielle	Valeur X du dernier point de référence	NSE	002.50
[bar]	Décimale valeur	Nd IdP	9999.9
volume [m ³])	Valeur Y point de référence	Nd ILo	0000.0
	Valeur X du dernier point de référence	Nd Ih I	2020.0
Tableau de linéarisation ะหมก	Nombre de points de référence	Counfi	Nombre et valeur en
Point de référence 2	Valeur d'entrée	H2	fonction de la
5000	Valeur de sortie	55	géométrie du
			réservoir
-			
Point de référence 19	Valeur d'entrée	H2	
Non 19	Valeur de sortie	75	

Autres paramètres permettant de compléter le point de mesure, comme affichage de la valeur mesurée à l'appareil, sortie valeur analogique et surveillance de seuil :

Groupe menu	Paramètre		Valeur réglée
Affichage d (SPL	Valeur de référence	d ISoli	ЛЯĿҺ
Sortie analogique 1 الطبي (pression de tête [bar] ou surpression)	Valeur de référence Gamme de sortie Mise à l'échelle sortie analogique Mise à l'échelle sortie analogique	or EF I r RnG I oLo I oh I I	ln 2 4-20 000.00 00 1.00
Sortie analogique 2 معليم (volume [m ³])	Valeur de référence Gamme de sortie Mise à l'échelle sortie analogique 0% Mise à l'échelle sortie analogique 100%	or EF2 r RnG2 oL o2 oh2 I	NREH 4-20 0000.0 2020.0
Limite 1 L III I (surveillance de la valeur minimale de surpression)	Valeur de référence Mode de fonction Seuil de commutation Hystérésis	LrEF I NodE I SEEP I NYSE I	In 2 N In- 000.30 000.05
Limite 2 L III2 (surveillance du volume maximal)	Valeur de référence Mode de fonction Seuil de commutation Hystérésis	LrEF2 NodE I SEEP I HYSE I	ПЯŁҺ ПЯН 1900.0 0005.0

6. Recherche et suppression de défaut

Au cours de leur production, les appareils subissent plusieurs contrôles de qualité. Le tableau ci-dessous constitue une aide au diagnostic des défauts pouvant survenir.

6.1 Messages d'erreur système

Les erreurs se produisant pendant la routine de test ou en cours de service sont immédiatement signalées par la DEL rouge et/ou un message à l'affichage. Les messages qui peuvent être confirmés sont effacés avec le logiciel de configuration ou par une pression de touche. Le code erreur peut être lu dans le menu dans le groupe de fonctions "Paramètres de fonctions" en position "erreur actuelle" *RErr.* Pour les appareils sans affichage/commande, le code erreur peut être lu à l'aide du logiciel de commande..

DEL verte	DEL rouge	Effet	Cause	Code erreur	Remède
Off	Off	Pas d'affichage de	Pas d'alimentation		Vérifier l'alim. de l'appareil
		la mesure	Appareil défectueux		Remplacer l'appareil
			Fusible d'alimentation défectueux		Remplacer le fusible (voir caractéristiques techniques)
On	Off	Pas	Appareil défectueux		Remplacer l'appareil
		la mesure	Affichage défectueux		Remplacer l'affichage
			Capteur mal raccordé		Raccorder le capteur selon le schéma chap. 3 (polarité)
			Capteur défectueux		Remplacer le capteur
			Transmetteur de process mal paramétré		Vérifier la gamme d'entrée
		Transmetteur de process défectueux		Remplacer l'appareil	
On	Off	Affichage 7 segments indique une valeur mesurée	Fonctionnement normal sans défaut	E 000	
		Affichage 7 segments indique une	Entrée mesure mal paramétrée		Modifier le paramétrage dans le menu
		valeur mesurée erronée/	Etalonnage capteur erroné		Compenser l'erreur via l'offset
		imprécise	Offset mal réglé		Vérifier l'offset

Transmetteur de process

DEL verte	DEL rouge	Effet	Cause	Code erreur	Remède	
On	Off	Affichage indique une mesure, mais	Mise à l'échelle de la sortie analogique mal réglée		Vérifier le paramétrage de la sortie analogique	
		sortie analogique a la mauvaise valeur	Mauvais offset		Vérifier tous les offset de signal réglés	
		Dans l'affichage on a : "EhoFF"	La valeur de mesure/voie définie pour l'affichage LCD a été désactivée ultérieurement.		Activer la valeur mesurée/voie correspondante	
		Dans l'affichage on a : "5RUE "	Des paramètres de commande ont été modifiés via la commande sur site. L'appareil demande un déverrouillage pour mémorisation.		Avec les touches "+" / "-" permettre/ne pas permettre le déver- rouillage et valider avec la touche "E".	
		Dans l'affichage on a : "5RUE "	L'appareil mémorise les paramètres de commande modifiés		A la fin de la mémo- risation l'appareil indique à nouveau la valeur mesurée	
		Dans l'affichage on a : "£ 290"	Le nombre de décimales n'a pu être augmenté en raison d'un dépassement	E 290	Supprimer : acquitter avec "E", "+" / "-" et réduire la valeur dépendant de la position de la virgule	
On	On	On	Dans l'affichage on a : "E 10 I"	Le hardware pour la mémorisation des paramètres de commande est défectueux	E 101	Remplacer l'appareil
		Pas de valeur aux sorties analogiques	Sorties analogiques défectueuses		Remplacer l'appareil	
			Dans l'affichage on a : "E IB2"	Les paramètres de commande ne sont pas valables ou la version de soft ne correspond pas aux paramètres de commande mémorisés. La cause possible peut être une coupure de courant pendant la mémorisation des paramètres ou un update de soft	E 102	En acquittant avec la touche "E" tous les paramètres de commande sont remis aux valeurs par défaut; les réglages spécifiques au point de mesure effectués en usine ne sont pas pris en compte
		Dans l'affichage on a : "£ 103"	Les valeurs d'étalonnage des entrées analogiques sont défectueuses. La cause peut être une coupure de courant pendant l'étalonnage, un appareil non étalonné ou un défaut de hardware	E 103	Remplacer l'appareil	
		Dans l'affichage on a : "£ ID4"	Les valeurs d'étalonnage des entrées analogiques sont défectueuses. La cause peut être une coupure de courant pendant l'étalonnage, un appareil non étalonné ou un défaut de hardware	E 104	Remplacer l'appareil.	

DEL verte	DEL rouge	Effet	Cause	Code erreur	Remède
On	Cli- gnote	L'affichage 7 segments indique un "TEXT"	L'appareil se trouve en mode simulation des sorties analogiques ou des relais de seuil	E 200	Clore le mode simulation
		Dans l'affichage on a : "E 20 I"	Les deux entrées analogiques sont désactivées	E 201	Activer au moins une entrée analogique
		Dans l'affichage on a une valeur mesurée ou "accas"	Reconnaissance de rupture de ligne - pour la gamme d'entrée 4-20 mA la liaison avec le capteur est interrompue, c'est à dire que le courant de boucle est inférieur à 3 60 mA	E 210	Vérifier le raccordement du capteur à l'entrée analogique 1.
				E 220	Vérifier le raccordement du capteur à l'entrée analogique 2
			Dépassement de gamme par défaut - Le signal de mesure à l'entrée	E 210	Vérifier le signal à l'entrée analogique 1.
		à la gamme de mesure valable. Non valable pour la gamme d'entrée 4-20 mA.	E 220	Vérifier le signal à l'entrée analogique 2	
	Dans l'affichage on	Dans l'affic	Dépassement de gamme par excès - Le signal de mesure à l'entrée analogique est supérieur de plus de 10%	E 212	Vérifier le signal à l'entrée analogique 1.
		mesurée ou "יטעעעעע"	asurée ou à la gamme de mesure valable. Pour la gamme d'entrée 4-20 mA > 21 mA	E 222	Vérifier le signal à l'entrée analogique 2
		Dans l'affichage on a une valeur mesurée ou ""	Exploitation d'un signal erroné - Pour la gamme d'entrée 4-20 mA le signal capteur à l'entrée est en dehors de la gamme spécifiée (>3,60 < 3,85 mA ou > 204 _ <21 0 mA)	E 213	Vérifier le bon fonctionnement du capteur raccordé à l'entrée 1
				E 223	Vérifier le bon fonctionnement du capteur raccordé à l'entrée 2
		L'affichage 7 segments indique une valeur mesurée	La valeur mesurée calculée à partir des deux signaux d'entrée est inférieure à -19999 ou supérieure à +19999	E 230	Vérifier si les signaux d'entrée sont valables ou la mise à l'échelle des deux entrées analogiques
			L'affichage 7 segments indique une valeur mesurée	La valeur mesurée affectée à la sortie analogique est inférieure à la valeur -10% de la sortie analogique	E 240 E 250

DEL verte	DEL rouge	Effet	Cause	Code erreur	Remède
On	Cli- gnote	L'affichage 7 segments indique une valeur mesurée	La valeur mesurée affectée à la sortie analogique est supérieure à la valeur 110% de la sortie analogique	E 241 E 251	Vérifier si les signaux d'entrée valables ou si la valeur de mesure calculée se situent dans la gamme valable ou attribuer à la valeur 100% de la sortie analogique 1, sortie analogique 2 une valeur plus élevée.

6.2 Réparations

Lorsque vous renvoyez un appareil en réparation, nous vous prions d'y joindre une note donnant une description du défaut constaté et de votre application.



Avertissement :

Les appareils ne peuvent être réparés par l'utilisateur.

Mise au rebut :

Tenir compte des directives locales en vigueur.

6.3 Accessoires

Description	Référence
Borne embrochable entrée analogique 1 bleue (3 broches)	510 01991
Borne embrochable entrée analogique 1 grise (3 broches)	510 02036
Borne embrochable entrée analogique 2 bleue (3 broches)	510 02023
Borne embrochable entrée analogique 2 grise (3 broches)	510 02034
Borne embrochable entrée analogique grise (4 broches)	510 02024
Borne embrochable relais 1 grise (3 broches)	510 00687
Borne embrochable relais 2 grise (3 broches)	510 00688
Borne embrochable réseau grise (4 broches)	510 00691

7. Soft PC

Un manuel d'exploitation du soft PC se trouve sur le support d'installation.

Domaine d'application	Convertisseur de process	L'unité d'exploitation configurable exploite, surveille et transmet un signal de courant issu d'une mesure de pression, de niveau, de débit ou de température.	
Principe de fonctionnement et construction	Principe de mesure	Le signal appliqué à l'entrée analogique est digitalisé et converti en grandeurs de process. Les opérations de base addition/soustraction/multiplication permettent de calculer, outre les deux grandeurs d'entrée, une autre grandeur de process. Un convertisseur digital/analogique représente le signal de mesure à la sortie comme signal de courant ou de tension et le met à la disposition des périphériques raccordés. Un affichage LCD et une surveillance de seuil viennent compléter le système	
	Ensemble de mesure	Système de mesure piloté par microcontroleur avec LCD, entrée et sortie analogiques, relais à seuils et alimentation pour transmetteur. Raccord de communication HART	
Grandeurs d'entrée	Grandeur de mesure	Courant	
	Gamme de mesure	Courant : 020 mA (022,0 mA); 420 mA (3,8520,5 mA) courant max. : 50 mA (sans endommagement) Ri: 205 Ohm	
	Mise à l'échelle	-19999 à +99999, 0 à 4 décimales	
	Offset	-19999 à +99999, 0 à 4 décimales	
	Amortissement du signal	Passe-bas 1, ordre, constante de filtre 0 à 99 s	
	Nombre	max. 2	
	A/D-Résolution	13 bit	
	Tension du rupture	375 V _{AC/DC} entre les entrées	
	Linéarisation	Plus de 20 points de référence sont programmables par entrée analogique	
	Temps d'intégration	40 ms pour 2 voies	
Grandeurs de	Alimentation de transmetteur		
sortie	Signal de sortie	17,019,7 V, 22 mA; U _{max} 27,3 V	
	Résistance de communication	Les résistances pour la communication HART®sont intégrées.	
	Nombre	max. 2	
	Séparation galvanique	vers les autres circuits	
	Analogique		
	Signal de sortie	0/420 mA, 204/0 mA ou 010 V, dépass. de gamme +10%	
	Tension	Charge : max. 20 mA	
	Courant	Charge max. 500 Ohm	
	Source de signal	Entrée 1, entrée 2, grandeurs de process mathématiques	
	Mise à l'éch./zoom	Librement réglable entre 0 et 100% de la source de signal	

Transmetteur de process

Grandeurs de sortie	Nombre	max. 2				
	Message défaut	3,5 mA ou 22 mA réglable Comportement selon recommandation NAMUR NE 43				
	Temps de réponse	max. 200 ms (signal d'entrée de 10% à 90% FSR)				
	Résolution D/A	courant : 13 bits, tension : 13 bits				
	Nombre	max. 2				
	Séparation galva.	vers tous les autres circuits de courant				
	Relais					
	Signal de sortie	binaire, commute lorsque le seuil est atteint				
	Nombre	2				
	Type de contact	1 contact inverseur sans potentiel				
	Charge de contact	<= 250 V _{AC} , 5 A / 30 V _{DC} , 5 A				
	Fonction de seuil					
	Mode de fonction	Off, sécurité min, max, gradient, alarme				
	Seuil de commutation	- 19999 à + 99999				
	Hystérésis	- 19999 à + 99999				
	Temporisation	0s à 99s				
	Source de signal	Entrée 1, entrée 2, grandeurs de process mathématiques				
	Nombre	2				
	Affichage	par seuil 1 DEL jaune, symboles en option dans l'affichage				
	Taux d'échantillon.	100 ms				
	Fonction mathém	atique				
	Opérations	Addition/soustraction/multiplication				
	Facteur 1/2	-19999 à +99999, 0 à 4 décimales				
	Entrée 1/2	En fonction des grandeurs d'entrée sélectionnées				
	Offset	-19999 à +99999, 0 à 4 décimales				
Alimentation	Tension d'alimentation	90250 V _{AC} 50/60 Hz				
		1836 V _{DC} , 2028 V _{AC} 50/60 Hz				
	Consommation	11 VA				
	Fusible	315 mA, fusion lente (90250 V); 630 mA, fusion lente (2028 V)				
Précision de mesure	Courant	Précision 0,1 % de la fin d'échelle Dérive de la température : 0,05 % / 10 K température ambiante				
	Sortie analogique	Précision 0,1 % de la fin d'échelle Dérive de température : 0,05 % / 10 K température ambiante				
Conditions de	Montage					
---------------	--	--	--	--	--	--
service	Implantation	pas de restrictions				
	Conditions ambia	antes				
	Température ambiante	- 20 °C+ 60 °C				
	Température de stockage	- 30 °C+ 70 °C				
	Classe climatique	Selon EN 60654-1 classe B2				
	Protection	IP 20				
	Compatibilité élec	ctromagnétique				
	Emission d'interférences	Selon CISPR (EN 55011 groupe 1, classe A)				
	Sécurité					
	Norme	Selon CEI EN 61010-1, catégorie de surtension II, organe de protection contre les surtensions ≤ 10 A				
	Sécurité électrique selon IEC 61010-1 : Environnement < 2000 m au-de niveau de la mer					
	Résistance aux interférences					
	Coupure de courant	20 ms ; aucun effet				
	Limitation du courant de mise sous tension	Imax/In <= 15 T50% <= 50 ms				
	Champs électro- magnétiques	Selon CEI 61000-43, 10 V/m				
	Burst (alimentation)	Selon CEI 61000-4-4, 2 kV				
	Burst (signal)	Selon CEI 61000-4-4, 1 kV (A), 2 kV (B)				
	Surge (alimentation AC)	Selon CEI 61000-4-5, sym. 1 kV, asysm. 2 kV				
	Surge (alimentation DC)	Selon CEI 61000-4-5, sym. 1 kV, asym. 2 kV				
	Surge (signal)	Selon CEI 61000-4-5, asym. 1 kV				
	Haute fréquence de ligne	Selon CEI 61000-4-6, 10 V				
	Suppression des tensions parasites en mode sériel	Selon CEI 770, 110 dB en début d'échelle 250 V, 50/60 Hz				
	Réjection en mode commun	> 50 dB en 50/60 Hz				
Construction	Construction	Boîtier à monter sur rail profilé selon EN 50 022-35				
	Poids	env. 290 g				
	Matériaux	Boîtier : matière synthétique PC/ABS, UL 94V0				
	Raccordement électrique	Borne embrochable à visser avec détrompeurs, section 1,5 mm ² brut, 1,0 mm ² brin avec manchon				

Transmetteur de process

Affichage et éléments de commande	Affichage	DEL: fonctionnement : 1 x vert (2,0 mm) message de défaut : 1 x rouge (2,0 mm) seuil : 2 x jaune (2,0 mm)
		Affichage LCD en option : Affichage numérique : 5 x 7 segments (6 mm) Dépassement de seuil : 2 x numéro de canal, 4 x 1 segment
	Gamme d'affichage	- 19999 à + 99999
	Offset	- 19999 à + 99999
	Eléments de commande	3 touches (+/-/E)
	Interface	RS 232, embase 3,5 mm face avant de l'appareil
	Commande à distance	Via soft PC (Windows 95/98/NT ou plus)
Certificats	Marquage CE	Directive 89/336/CE et 73/23/CE
	Ex	Votre agence vous fournira tous les renseignements sur les versions Ex actuelement disponibles (ATEX, FM, CSA). Toutes les données relatives à la protection antidéflagrante se trouvent dans des documentations séparées, que vous pourrez obtenir sur simple demande.
	Protection anti-déflagrante	ATEX II (1) GD [EEx ia] IIC CSA GP (General Purpose)
	Agrément construction navale	GL Germanischer Lloyd

Prozessmessumformer Betriebsanleitung

(Bitte lesen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen) Gerätenummer:.....

Processtransmitter Operating instructions

(Please read before installing the unit) Unit number:.....

Transmetteur de process

Instructions de montage et de mise en service (A lire avant de mettre l'appareil en service)

N° d'appareil:....

Trasmettitore di processo Manuale Operativo

(Si prega di leggere, prima d'installare l'unità) Numero dello strumento:..... Deutsch 1 ... 36

English 37 ... 72

Français 73 ... 108

Italiano 109 ... 144

Inc	lice	Pag.
	Indicazioni di sicurezza Personale per l'installazione, l'avviamento ed il funzionamento	111 112
1.	Descrizione del sistema	112
2.	Installazione meccanica	113
	2.1 Dimensioni della custodia	113
3.	Collegamenti elettrici	114
	3.1 Schema delle morsettiere3.2 Connessione dell'alimentazione3.3 Connessione di sensori esterni3.4 Connessione delle uscite analogiche3.5 Connessione dei relè d'allarme	114 115 115 116 116
4.	Funzionamento	117
	 4.1 Elementi di visualizzazione ed operativi 4.2 Impostazione tramite menu operativo 4.3 La funzione "Quick-Set" (impostazione veloce 4.4 Funzione visualizzazione veloce della misura 4.5 Menu operativo 	117 118 e)119 a 120 121
5.	Descrizione dei parametri operativi	122
	 5.1 Ingressi analogici 5.2 Canali matematici 5.3 Visualizzazione/campo di misura 5.4 Uscite analogiche 5.5 Set point d'allarme/monitoraggio anomalie 5.6 Tabella di linearizzazione 5.7 Parametri operativi 5.8 Parametri di servizio 5.9 Esempio di programmazione 	122 123 125 126 127 131 132 134 134
6.	Ricerca anomalie	137
	6.1 Messaggi di anomalia del sistema6.2 Riparazioni6.3 Accessori	137 140 140
7.	Software operativo per PC	140
8.	Dati tecnici	141
9.	Elenco dei parametri	

Indicazioni di sicurezza

Per un uso corretto

- Il trasmettitore di processo riceve i segnali, ai due ingressi. direttamente dai sensori. li linearizza e li trasforma nelle unità ingegneristiche richieste. Viene calcolato - tramite addizione. sottrazione e moltiplicazione - un nuovo valore di processo a partire dai due originali in ingresso. Relè d'allarme ed uscite analogiche completano la funzionalità del sistema.
- Il produttore non è responsabile dei danni causati da un impiego non corretto dello strumento. Non è consentito eseguire modifiche all'apparecchiatura.
- L'unità è stata progettata per uso in area industriale e deve essere utilizzata solo se perfettamente installata.
- Il display di processo è stato sviluppato secondo le più recenti tecnologie, in accordo alle direttive EN 61010-1.

L'unità può risultare pericolosa, se installata od impiegata non correttamente

Si prega, guindi, di osservare tutte le indicazioni di sicurezza e di far attenzione alla simbologia riportata in questo manuale operativo. I simboli hanno il sequente significato:

Nota:

"Nota" indica azioni o sequenze che, se non eseguite correttamente, possono influenzare indirettamente il funzionamento dell'unità o provocare una reazione inattesa dell'apparecchiatura.

Attenzione: indica azioni o seguenze che, se non eseguite



correttamente, possono causare danni alle persone oppure provocare anomalie operative.



Pericolo: indica azioni o sequenze che, se non eseguite correttamente, possono causare incidenti gravi alle persone. inficiare le condizioni di sicurezza o danneggiare l'unità.

Personale per l'installazione, l'avviamento ed il funzionamento

- L'installazione meccanica ed elettrica, l'avviamento e la manutenzione dell'unità devono essere eseguiti solo da personale esperto e qualificato, autorizzato dal gestore dell'impianto. Il personale deve leggere ed approfondire il presente manuale operativo e deve osservare tutte le istruzioni riportate.
- Solo personale addestrato ed autorizzato dall'operatore dell'impianto può far funzionare l'unità. Tutte le istruzioni del presente manuale dovranno essere scrupolosamente rispettate.
- Assicurarsi sempre che l'unità sia connessa correttamente, secondo gli schemi di cablaggio. Se si rimuove il coperchio, sussiste il pericolo di scosse elettriche. La custodia deve essere aperta solo da personale qualificato ed esperto.
- L'unità deve essere usata solo dopo essere stata installata.

Aggiornamenti tecnici

Il produttore si riserva il diritto di migliorare ed aggiornare le caratteristiche tecniche.

1. Descrizione del sistema



Il trasmettitore di processo acquisisce uno o due segnali di misura analogici. Il sensore può essere un trasmettitore o una fonte diretta di corrente. Con l'uso delle funzioni integrate di scala e di linearizzazione, i segnali di ingresso vengono convertiti nelle unità ingegneristiche richieste. Un ulteriore valore di processo, in unità ingegneristiche, può essere calcolato con le funzioni dell'addizione, sottrazione e moltiplicazione. Sono disponibili due set point d'allarme per monitorare i tre valori di processo - Le violazioni del set point vengono visualizzate in modo permanente. L'operatore definisce quali valori saranno ritrasmessi, come segnali in corrente o tensione, alle uscite analogiche e quale unità ingegnerisitca sarà indicata a display. Eventuali sensori connessi possono essere alimentati direttamente dall'unità.

2. Installazione meccanica

Note per l'installazione:

- L'area d'installazione deve essere esente da vibrazioni.
- La temperatura di esercizio (ambiente) consentita è di -20...+60°C.
- Proteggere l'unità dalle fonti di calore.



2.1 Dimensioni della custodia



3.2 Collegamento dell'alimentazione

- Prima di installare, controllare che la tensione coincida con quella indicata l'unità sulla targhetta.



- Un isolatore deve essere installato sulla linea dello strumento con un fusibile di \leq 10 A, nel caso di versioni funzionanti con 90...250 V_{AC}.



3.3 Connessione di sensori esterni

3.3.1. Fonte di corrente attiva 0/4...20 mA (ad es. trasmettitori con alimentazione indipendente)





Ingresso analogico 1

Ingresso analogico 2

3.3.2 Trasmettiore in serie, bifilare, alimentato dal circuito interno.





Ingresso analogico 1

Ingresso analogico 2

L'unità HART[®], per la programmazione dei sensori, può essere collegata direttamente, tramite le prese di comunicazione poste sul frontalino, senza ulteriori cablaggi.





3.3.3 Trasmettitore in serie, bifilare, con alimentazione separata.

Ingresso analogico 1

Ingresso analogico 2

3.3.4 Trasmettitore a 4 fili, con alimentazione separata ed uscita in corrente con alimentazione esterna





Ingresso analogico 1

Ingresso analogico 2

3.4 Connessione delle uscite analogiche

Le uscite analogiche possono essere impostate come fonti di corrente o tensione.



Uscita analogica 1



Uscita analogica 2

3.5 Connessione al relè d'allarme



Relè 1

Relè 2

Opzione relè di soglia, il contatto raffigurato è in condizione di allarme o di mancanza di alimentazione.

4. Funzionamento

A secondo della versione o dell'applicazione, l'unità consente diverse impostazioni e funzioni software.

I prossimi paragrafi descrivono l'unità nella sua versione completa e, quindi, vi possono essere lievi differenze rispetto all'unità disponibile. In particolare, il capitolo 4, che descrive il display e l'uso del menu operativo, è valido solo per la versione con l'opzione "display LC e funzionamento frontale".

4.1 Display ed elementi operativi



① Display operativo:

LED verde, si illumina quando l'unità è accesa

② Display anomalie: LED rosso, indicatore modalità operativa secondo NAMUR NE 44, v. capitolo 6 "Ricerca anomalie"

③ Connessione dell'interfaccia seriale:

Prese stereo per cavo di connessione PC, per l'impostazione e la lettura dei valori di misura tramite software.

4 Prese di comunicazione HART[®] :

Prese di connessione per unità operativa HART[®] per la configurazione di sensori bifilari. La resistenza, richiesta per questa funzione di comunicazione, è già incorporata nell'apparecchiatura.

(5) Visualizzazione del valore misurato (opzione):

display a 5 cifre, 7 segmenti. Sono visualizzati:

- Misure numeriche, istantanee (durante il funzionamento)

- Testo di dialogo per l'impostazione

6 Violazione del set point d'allarme (opzione):

Le cifre 1 e 2 vengono attivati dai relè d'allarme incorporati. Il simbolo corrispondente indica ogni violazione di set point (superiore o inferiore).

O Visualizzazione condizione dei relè:

LED giallo, condizione operativa secondo NAMUR NE 44.

- Off, relè non attivo
- On, relè attivo (condizione normale)



8 Tasto "Enter": (opzione)

Accesso al menu di configurazione

- Selezione di funzioni operative all'interno di un gruppo.
- Memorizzazione dei dati impostati.

⑨Tasti +/- : (opzione)

- Selezione dei gruppi di funzioni nel menu.

- Impostazione di parametri e numeri (se si tiene premuto il tasto, il numero varia a velocità crescente).

4.2 Impostazione con l'uso del menu operativo



1 Accesso al menu operativo.

Ø Menu - selezione del gruppo di funzioni (usando i tasti +/-).

3 Selezione delle funzioni operative.

Inserimento parametro in modalità di modifica

(inserire/selezionare i dati usando i tasti +/- e confermare premendo "E").

 Ritorno dalla modalità di modifica o da una funzione operativa ad un gruppo di funzioni. E' possibile ritornare alla posizione "home" premendo ripetutamente i tasti +/-. Prima del ritorno, il sistema chiede se i dati impostati devono essere memorizzati.

G Ritorno diretto alla posizione "home". Prima del ritorno, il sistema chiede se i dati impostati devono essere memorizzati.
 Il sistema chiede se i dati impostati devono essere salvati (selezionare SI/NO con i tasti +/- e confermare con "E").

4.3 La funzione "Quick-Set" (impostazione veloce)

In caso di anomalie di processo, i set point d'allarme devono essere impostati velocemente e la condizione d'anomalia riconosciuta immediatamente. Con l'uso della funzione "Quick-Set", i set point d'allarme di soglie attive possono essere cambiati con facilità, evitando il menu operativo.

In caso di anomalie di processo, viene trasmesso anche il codice dell'anomalia in corso.



Si consiglia di prevedere gli effetti che il cambiamento dei set point può avere sul processo.

- * Sono visualizzati solo i set point attivi.
- ** Il codice di anomalia è visualizzato solo quando l'anomalia del processo è in corso.



4.4 Funzione visualizzazione veloce del valore di misura)

La possibilità di avere veloci informazioni sul processo è un fattore molto importante. Altrettanto indispensabile è la visualizzazione di singole misure. Il display indica sempre la misura impostata con il parametro d 15 cl (v. capitolo 5.3). Un'ulteriore misura può essere visualizzata premendo i tasti (+) o (-). Il valore originale appare dopo circa 10 secondi.



4	.5 Mei	nu	opera	tiv	0																		
			nd toF Offset totale	-						anal	rme o anal.2 zionata la	2	20	ce utente	oostati in								
			nd ih i Scala y-valore 100%							onz. uscita ;	pz. relè alla pz. ingress lo se è sele	olev le osed	ione ione	mento codic	ai valori imp	oint							
			nd it.a Scala y-valore 0%							ile solo con	e solo con o e solo con o sponibile so	di odem o	linearizzaz	dopo inseri	eno in base	iio del set po							
_			nd tdP Punto decimale v-valore							dinonali un	u disponibile disponibile po menu di	arizzazione	usporibula Ila tahala di	onibile solo	onibile o me	monitorage							
d loF	Offset valore di misura		nsch i Scala x-valore 100%							irunno a me	sruppo menu sruppo menu dirizzo/grup	abella di line	nuppo men	ndirizzo disp	ndirizzo disp	ondizione di							
1 41 P	Valore misura a	100%	n5rta Scala x-valore 0%							*	·∽∾∞≉	¥ *	o.⊾	* *	*7 lr	0		_			1		
d "co	Valore misura a disolav	0%	nRa FF Offset							1								L Err	Ultima	anomana			
d idP	Punto decimale	misura	лваР Punti decimali totali					trdt	Analisi della ten- denza *7									R Err	Anomalia	alluale			
5Ch 1	Valore sensore a display	100% *4	FR2 Fattore 2			2 10.0	Simulaz. Tensione/ corrente	dELY	Ritardo *7									ŁE5Ł	Test				
566 0	Valore sensore a disnlav	0% *4	<i>FRdP2</i> Fattore punto decimale2			F.R. I.L	Operazio- ne errata	h45Ł	Isteresi *7									51-18	Versione	solware			
SCdP	Punto decimale		FR / Fattore 1			i ho	Display valore in uscita 100%	rESP	Punto di reset *7									PnRRE	Nome	program- ma			
dUBP	Attenua- zione	segliaid	FRdP (Fattore punto decimale1			olo	Display valore in uscita 0%	SELP	Punto commuta- zione *7	L Sho	Visualizza tutti i punti							t iCod	Codice	*6 *6			_
[url	Curva		nturti Curva			rRnű	Campo uscita	RodE	Modalità operativa	dEL	Cancella tutti i punti	- 1015	- : :::::::::::::::::::::::::::::::::::	422 <i>0</i>		asse v		CodE	Codice	nienie	Fr5Et	Reset parametri	
rRnű	Campo ingresso		п _{Во} Р Operatore	d 1 5où	Valore riferimento	orEF	Valore riferimento	LrEF	Valore riferimento	Coun	Numero di punti	- 101 H	- 1028	H220	- 1 DUH	asse x		RLŁ	Controllo	pompe *7	SCodE	Codice	
in 1 in2	ngressi analogici	2	ляғь Canali matematici '3	3 15PL	Display/ Campo misura	out i out?	Jscite analog. 1/2 *1	- IU I F IUS	Set point d'allarme 1/2 *2	ERb i ERb2	Tabella di ineariz- zazione *4	- 1010	- 10200		- 1 00or	Punti di	ineariz- zazione *5	PRERI	arametri		5Er U	Assistenza	

5. Descrizione dei parametri operativi

Sono qui descritti tutti i parametri di configurazione dell'unità con i relativi campi e le impostazioni per la gestione delle anomalie. E' possibile impostare o modificare i parametri direttamente, senza l'ausilio di altre attrezzature, solo se l'unità è dotata di display LC con pulsante frontale. Tutti i parametri sono facilmente modificabili via l'interfaccia seriale ed il software operativo.

Modificando i parametri, verificare i possibili effetti sugli altri parametri.



A secondo del parametro impostato e delle opzioni dell'unità, sono disponibili gli indirizzi contrassegnati con * ed alcune delle "Possibili impostazioni". Il seguente elenco riporta tutte le opzioni possibili. A scopo di documentazione, è possibile trascrivere le impostazioni attuali nell'elenco parametri al capitolo 9.



5.1 Ingressi analogici

Gli ingressi di misura sono impostati in questo gruppo di funzioni. Se si usa la tabella di linearizzazione, inserire in questo gruppo di funzioni il campo di misura del sensore collegato. La tabella si imposta successivamente. Il secondo ingresso analogico è disponibile a seconda del modello scelto.

			In I
			In 2
Parametro	Selezioni per I'impostazione	Impostazioni di default	Impostaz. attuale

Campo ingresso	CAUbo I / *CAUbos		
Ingresso in corrente	420 mA, 020 mA, off	4-20	

Curva	EurUl / *EurU2		
Visualizzazione collegamento tra segnale del sensore e valore	L InRr Segnale lineare 5%r Ł Radice di un segnale d'ingresso al quadrato ŁRbLE Tabella linearizzaz preimpostabile	L Inßr	

Attenuazione segnale	daub i / *gaubs
----------------------	-----------------

Costante $ au$ di filtro in sec.	Valore:	٥	
per l'attenuazione del	da 0 a 99		
segnale in ingresso	(passo basso)		

SEdP : / *SEdP2 * Punto decimale sensore 9999.9 Numero decimali sulla scala Campo di selezione: da 0 a 4 decimali del sensore

Parametro	Selezioni per l'impostazione	Impostazioni di default	Impostaz. attuale
* Sensore 0%	SELo: / *SELo2		
Inizio campo di misura sensore	Valore: da -19999 a 99999	0.0	
* Sensore 100%	565777/*56572		
Fine campo di misura sensore	Valore: da -19999 a 99999	100.0	
* Misura decimale	d idP i /*d idP2		
Selezione dei decimali per il display ed il campo di misura	Campo di selezione: da 0 a 4 decimali	9999.9	
Valore a display 0%	d Lo I - d Lo2	•	
Valore a display per 0% valore del sensore	Valore: da -19999 a 99999	0.0	
Valore a display 100%	d lh i i /*d lh l2		
Valore a display per 100% valore del sensore	Valore: da -19999 a 99999	100.0	
Offset	d loF I - d loF2		
Offset segnale per la corrispondenza con la misura visualizzata	Value: da -19999 a 99999	0.0	

5.2 Canali matematici

Questo gruppo di funzioni è disponibile solo se l'unità è dotata del secondo ingresso analogico opzionale. Il canale matematico contiene il risultato della combinazione del segnale di due valori di processo in ingresso, ottenuto in base alla formula:

= [(Fattore1 * Ingresso1) Operatore (Fattore2 * Ingresso2)] + Offset

Dove:

Fattore = Valore \cdot Decimale (*FR* $i \cdot FRdP$ $i, FR2 \cdot FRdP2$) Ingresso = per una descrizione completa degli ingressi analogici v. capitolo 5.1 (*in* i, *in*2) Operatore = Addizione, sottrazione, moltiplicazione (*fiRoP*) Offset = Valore \cdot Decimale (*fiRoFF \cdot fiRdP*)

La caratteristica di questa funzione è che, prima della combinazione (operativa), ogni ingresso può essere ponderato con un fattore ed il risultato della combinazione può essere condizionato con un ulteriore offset. Tutti i valori sono inseriti in unità ingegneristiche. Inoltre il valore calcolato può essere linearizzato usando una terza tabella di linearizzazione con un massimo di 20 punti. Per questo tipo di impostazione \mathcal{RLurU} deve essere impostato su \mathcal{LRbLE} . Il primo e l'ultimo punto della tabella devono essere impostati nel modo seguente

	Valore di ingresso (X) con punto decimale da NRdP	Valore di uscita (Y) con punto decimale da กิส เสP
Primo punto	NSELo	Nd ILo
Ultimo punto	חגנה ו	Nd Ih I

L'immissione di ulteriori punti si esegue in LRb 17 sotto noRo2, noRo3, ecc. (vds. tabella di linearizzazione).

Il valore di linearizzazione può anche essere spostato usando Πd IaF.

			ПЯЕН
Parametro	Selezioni per l'impostazione	Impostazioni di default	Impostaz. attuale
* Operatore	NR _o P		
Combinazione matematica del segnale degli ingressi analogici	oFF Nessuna Rdd Addizione(+) Sub Sottrazione (-) fluL Moltiplicazione(x)	oFF	
* Curva	ΠCurU		
Selezionare la modalità operativa	L InRr Calcolo senza tabelladi linearizzazione ŁRbLE Calcolo usando la tabella di linearizzazione	L InRr	
* Fattore decimale 1	FRJP (
Selezione decimale del moltiplicatore ingresso 1	Campo di selezione: da 0 a 4 decimali	9999.9	
* Fattore 1	FRI		
Moltiplicatore ingresso 1	Valore: da -19999 a 99999	1.0	
* Decimal point factor 2	FRdP2		
Selezione decimale del moltiplicatore ingresso 2	Campo di selezione: da 0 a 4 decimali	9999.9	
* Fattore 2	FR2		
Moltiplicatore ingresso 2	Valore: da -19999 a 99999	1.0	
* Decimali totali	NRdP		
Selezione del canale matematico dei decimali	Campo di selezione: da 0 a 4 decimali	9999.9	

Parametro	Selezioni per Impostazioni Impo l'impostazione di default attua		Impostaz. attuale
* Offset totale	NRoFF		
Sostituzione offset segnale/valore di misura del canale matematico	Valore: 0.0 da -19999 a 99999		
* Valore X per punto di linearizzazione 1	NSELo		
Valore di ingresso (X) per il primo punto della tabella di linearizzazione	Valore: da -19999 a 99999	0.0	
* Valore X per ultimo punto di linearizzazione	N5Eh I		
Valore di ingresso (X) per l'ultimo punto della tabella di linearizzazione	Valore: da -19999 a 99999	100.0	
* Punto decimale del valore Y	Nd IdP		
Selezione del punto decimale per il valore Y in tabella	Campo di selezione: da 0 a 4 decimali	9999.9	
* Valore Y del punto di linearizzazione 1	Nd ILo		
Valore di uscita (Y) del primo punto della tabella di linearizzazione	Valore: da -19999 a 99999	0.0	
* Valore Y dell'ultimo punto di linearizzazione	Nd Ih I		
Valore di uscita (Y) per l'ultimo punto della tabella di linearizzazione	Valore: da -19999 a 99999	100.0	
* Offset tabella	Nd IoF		
Offset del valore misurato sui valori di linearizzazione	Valore: da -19999 a 99999	0.0	

5.3 Display/campo di misura

Parametro	Selezioni per l'impostazione	Impost di defa	azioni ult	Impostaz. attuale
* Valore di riferimento	d 15où			
Selezione della sorgente del segnale per il valore a display	Campo di selezione: In I: Dato processo canale 1 In2: Dato processo canale 2 IRREh:Dato processo mat.	ln I		

Der

5.4 Uscite analogiche

ametro		Selezioni per	Impostazioni	Impostaz.	
	l seguenti i l'unità dota	ndirizzi sono disponibili so ta di uscita analogica opzic	out2		
	J.4 USCILE				

l'alamotro	l'impostazione	di default	attuale
* Valore di riferimento	orEF1 / orEF2		

Selezione della sorgente del segnale per il valore dell'uscita analogica	Campo di selezione: In I: Dato processo canale 1 In2: Dato processo canale 2 IIREh: Dato processo matem.	In I	
--	---	------	--

* Campo di uscita	r8n61/r8n62		
Selez. uscita in corrente o tensione con indicazione dei valori 0% e 100%	4-20 mA, 0-20 mA, 0-10 V	4-20	
* Impostazione uscita analogica allo 0%	olo:// olo2		
Assegnazione del valore numerico visualizzato per 0% dell'uscita analogica	Campo di selezione: da valore display 0% (d ILo) a 100% (d Ih I)	0.0	
*Impostazione uscita analogica al 100%	oh / oh 2		
Assegnazione del valore numerico visualizzato per	Campo di selezione: da valore display 0% (d ll.o)	100.0	

100% dell'uscita analogica Per il segnale d'uscita inverso, il valore 100% deve esssere inferiore al valore 0%.

a 100% (d lh l)

* Condizione di anomalia FRILI / FRILZ

Definizione del segnale di uscita per anomalia (cavo interrotto o anomalia interna	hold Dio	Uscita bloccata all'ultima misura valida	hold	
dell'unità).	лен	4-20 mA: 3,6 mA		
		a 4-20 mA: 21 mA		

* Simulazione tensione/corrente

5 104 1 / 5 1042

A secondo del tipo di uscita impostato (in corrente o tensione), vengono presentati i diversi valori trasmettibili all'uscita.	 <i>aFF</i> Simulazione disattiva, il valore in uscita è proporz. alla misura. Uscita in tensione: DU, 5.0U, 10.0U Uscita in corrente: 	oFF	
	0.0NR, 3.5NR, 4.0NR, 10.0NR, 12.0NR, 20.0NR, 21.0NR		



Quando si esce da questo campo, l'uscita è impostata automatic.su oFF II LED rosso lampeggia durante la simulazione!

5.5 Monitoraggio set point di allarme/anomalie

I seguenti indirizzi sono disponibili solo se l'unità è dotata dei relè d'allarme opzionali. A ciascun set point è assegnato un relè di allarme in uscita, con un contatto di scambio (SPDT). In caso di allarme o anomalia, il relativo relè commuta in posizione di riposo. Un LED giallo sul frontalino indica la funzione relè secondo la direttiva NAMUR NE44: LED acceso con relè energizzato; LED spento se disattivo. La versione con display LC indica il tipo di violazione.

La seguente de	scrizione	e è valida
per i set point L	ПleL	IN2.

po: 1001 point = 10 = 1	/		
Parametro	Selezioni per l'impostazione	Impostazioni di default	Impostaz. attuale
* Valore di riferimento	LrEFI LrEF2		
Selezionare la sorgente del segnale da sottoporre a monitoraggio	Campo di selezione: In I: Dato processo canale In2: Dato processo canale IREh: Dato processo mat.	ln I 1 2	
* Modalità operativa	NodE I / NodE2		
Selezione della modalità operativa per il monitoraggio dei set point d'allarme e delle anomalie.		oFF	
* Set point	SEEP : / SEEP2		
Inserire il set point.	Valore: da -19999 a 99999	0.0	



כתו ו/ ותו ו

Parametro	Selezioni per l'impostazione	Impostazioni di default	Impostaz. attuale
* Soglia di reset	rESP1/rESP2		
Inserire la soglia di reset per il monitoraggio della tendenza.	Valore: da -19999 a 99999	0.0	
* Isteresi	hy2f1 / hy2f2		
Inserire il set point d'isteresi per la sicurezza di min. e max.	Valore: da -19999 a 99999	0.0	
* Ritardo	9EFA1 \ 9EFA5		
Impostazione ritardo dopo il raggiungimento della soglia	Valore: da 0 a 99 s Il ritardo può essere impostato a passi di 1 s.	0	

Per messaggi d'allarme il ritardo è "0" !

* Monitoraggio tendenza ErdE / ErdE2

••			
Il valore selezionato è usato come tempo base per monitorare la tendenza.	Valore: da 0 a 99 s Impostato a passi di 1 s.	0	

Correlazione tra soglia di commutazione ed isteresi per II In / II In- (sicurezza di minimo) e IIBH / IIBH-(sicurezza di massimo):

La violazione del set point rimane attiva: per la violazione di minimo, finchè il segnale di misura è inferiore alla soglia di commutazione più l'isteresi (5EEP + hJ5E); per la sicurezza di massimo, finchè la misura è inferiore alla soglia di commutazione meno l'isteresi (5EEP - hJ5E).



) Relè disattivato (riposo), LED giallo spento

Impostando Π In e Π RH in aggiunta all'allarme, anche il relè si disattiva in caso di condizione d'anomalia (RLR- Π).

Correlazione tra la soglia di commutazione e quella di reset per *brd* / *brd*- (analisi tendenza):

La funzione rd ha il compito di monitorare la variazione del segnale d'ingresso in uno specifico intervallo di tempo. Il tempo viene impostato nel gruppo menu *PRr Bî*. all'indirizzo rdt. Il calcolo è la differenza tra il valore iniziale dell'intervallo MW_A e quello finale MW_E. Se il valore calcolato è maggiore di quello impostato in *SELP*. Il relè viene disattivato. Il relè viene attivato di nuovo quando il valore scende sotto a quello impostato in *rESP*. La direzione di variazione del segnale è determinata dal segno. Un nuovo valore viene calcolato ad ogni secondo (intervallo mobile).



Esempio: Viene monitorata la variazione del livello di riempimento. Nel gruppo menu L III l'indirizzo Π_{adE} è impostato con il parametro \mathcal{L}_{rd} . La commutazione per il valore soglia si imposta in $5\mathcal{E}\mathcal{L}P$ con valore 3, il valore di reset in $\mathcal{r}\mathcal{E}SP$ con -2. Il ciclo di tempo tm viene impostato nel gruppo menu \mathcal{L}_{rdL} .

In questo esempio, il relè viene disattivato quando l'aumento di livello (MWE-MWA) supera il valore di 3/unità di tempo. Il relè viene nuovamente attivato quando il livello scende al valore di 2/unità di tempo.

Funzionamento della funzione di RLBr D:

Se il parametro in nodE è impostato su RLRr n, il relè funziona come relè d'allarme. Viene disattivato solo in caso di anomalia dell'unità, ovvero:

- Interruzione cavo e cortocircuito sul trasmettitore bifilare
- Anomalia sensore per trasmettitore bifilare
- (<3,6 mA o >21 mA)
- Alcune anomalie di hardware e software (v. ricerca anomalie)

Funzionamento del ritardo di commutazione dEL 9:



) Relè disattivato (riposo), LED giallo spento

Con questa impostazione si può fissare un ritardo dEL y tra la soglia di commutazione 5ELP e l'attivazione del relè d'allarme.



Se il valore di misura scende sotto al valore di soglia di commutazione 5ELP (senza isteresi) entro il tempo di ritardo selezionato dELY, allora il contatore di tempo viene resettato. Il contatore di tempo viene riattivato quando il limite di soglia viene nuovamente superato.

Questo è valido anche per il monitoraggio di minimo.

/ 1862

5.6 Tabella di linearizzazione

I seguenti indirizzi sono visualizzati nel menu di configurazione solo se è selezionata la linearizzazione del segnale d'ingresso. L'indirizzo $\mathcal{L}ur\mathcal{U} \circ \mathcal{n}\mathcal{L}ur\mathcal{U}$ è su $\mathcal{L}Rb\mathcal{L}\mathcal{E}$.

Parametro Selezioni per le Impostazioni Impostaz. di default attuale

* Numero di punti	[oun] / [oun2 - [oun[]		
Inserire il numero di punti di linearizzazione da assegnare. I punti possono essere anche aumentati in seguito.	Numero di punti: da 2 a 20	2	

Il primo e l'ultimo punto vengono impostati automaticamente dall'unità e assegnati rispettivamente al valore sensore 0% (5£Lo)/valore display 0% (d lLo) ed al valore sensore 100% (5£L i) valore display 100% (d lh l). (Per la tabella del canale matematico LRbR vds. 5.2 Canale matematico)

* Cancella tutti i punti	9671 / 9675 - 967U
N/ H	

Vengono cancellati tutti i	9E5	Dopo la conferma,	no	
punti per consentire		vengono cancellati		
l'inserimento di una nuova		tutti i punti di linearizz.		
curva di linearizzazione.	no -	I punti rimangono		
		invariati		

* Visualizza tutti i punti

LShol - LSho2 - LShoN

Per semplificare il funzionamento e l'impostazione, si consiglia di schermare i punti di linearizz. dopo averli impostati. Il contenuto dei punti rimane invariato ed è sempre possibile commutare il display.	9E5	Tutti i punti di linearizzazione sono indicati a display I punti di linearizzazione non sono visibili	YES	

l seguenti indirizzi sono visualizzati solo se i punti di linearizzazione (ג להם ל ג להם - ג להם (שב ג להם) sono attivi (שב 5). Gli indirizzi dei punti di linearizzazione sono identici.



La sequenza di immissione dei punti di linearizzazione è casuale. I valori sensore (valore X) vengono ordinati automaticamente, in ordine crescente, e poi memorizzati. Punti non utilizzati, con valore sensore uguale a "----", sono automaticamente cancellati ed il numero dei punti ridotto di conseguenza. In seguito, per aggiungere punti, si aumenta il valore in Lount I, Lound C Lounfi fino al valore desiderato. I nuovi indirizzi vengono aggiunti prima dell'ultimo valore. I punti di linearizzazione restanti sono inseriti nei nuovi indirizzi

Parametro

	Selezione per le	Impostazioni	Impostaz.
della memorizzazione.			noNO I-noN2O
messi auto	messi automaticamente in ordine crescente prima		055an-105an
in sequenza casuale. I valori aggiunti vengono			051 on-1 01 on

	impostazioni	uiueiauit	alluale
* Valore di ingresso (x-valore)	HI - HZ - HN		
Immisione del valore sensore dell'ingresso analogico, in unità ingegneristiche (valore X) o del valore matematico calcolato.	Valore: da sensore 0% (5ELo) a sensore 100% (5Eh I) o R5ELo a R5Eh I a ERb R		

Per cancellare il punto di linearizzazione, impostare il valore "-----". Tenere premuto il tasto "+" finchè appare il valore.

* Valore a display	AI - AS - AU		
Immissione del valore visualizzato (valore Y), associato al valore sensore o al valore matematico	Valore: da -19999 a 99999	0.0	

5.7 Param	PArAN		
Parametro	Selezione delle impostazioni	Impostazioni di default	Impostaz. attuale
* Controllo alternato pompe	RLŁ		
Attivato/disattivato il controllo alternato pompe	YE 5 attivato no disattivato	no	
• · · · · · · ·			

Se il trasmettitore di processo controlla 2 pompe, il controllo alternato delle pompe consente di utilizzarle in modo uniforme. Se viene raggiunto un punto di commutazione, viene attivata la pompa con il tempo di esercizio minore. Se entrambe le pompe sono operative e viene raggiunto un punto di commutazione, viene spenta la pompa con il tempo di esercizio maggiore. I tempi di esercizio vengono calcolati internamente e vengono sempre azzerati, ogni volta che il controllo alternato pompe viene attivato/disattivato o se c'è un'interruzione dell'alimentazione. Il controllo alternato pompe deve essere usato solo se entrambi i relè sono impostati sulla funzione di n n - o di nRH-.

Codice utente	Lodt		
Codice operativo selezionabile dall'utente. E' possibile modificare un codice impostato solo se prima si	Valore: da 0000 a 9999	0	
inserisce il vecchio codice per rilasciare la modalità			
d'impostazione.	Nessun codice operativo attivo se si imposta "0"		

...

Parametro	Selezione delle	Impostazioni	Impostaz.
	impostazioni	di default	attuale
* Codice set point	L IEod		

-			
La modifica dei set point può richiedere o meno un codice di rilascio.	555 Set point protetti da codice utente no Set point modificabili senza codice utente	YES	

Qusto indirizzo è attivo solo se l'utente imposta il codice operativo.

Nome del programma PoRDE

Indirizzo display: Indicaz.		
software usato dall'unità.		

Versione software

Su-	Ы

Indirizzo display: Indicaz.		
versione software usata.		

Test	EESE		
Funzione test per diversi componenti hardware, che viene attivata dopo la selezione del singolo componente.	 oFF Nessuno rEL I Relè 1 attivo rEL2 Relè 2 attivo d I5P Tutti i segmenti del display numerico ed i LED sono attivi per ca. 5 s.: 	oFF	
	Relè attivo significa in posizione di riposo (LED giallo accesso), per allarme anomalia e violazione set point il relè è disattivato.		

Se si supera questo campo, l'uscita viene impostata automaticamente su oFF . Il LED rosso lampeggia con la funzione test in corso!

Anomalia attuale	RErr		
Indirizzo display: Display messaggio della anomalia attuale	Codice anomalia vds. cap.6	E 000	

Ultima anomalia LErr Indirizzo display: Codice anomalia ٤ 000 Display messaggio della vds. cap. 6 precedente anomalia

			SErU
Parametro	Selezioni per l'impostazione	Impostazioni di default	Impostaz. attuale
Codice di servizio	SCodE		
Indirizzo operativo di servizio per l'utente. Codice rilascio parametri.			

5.8 Parametri di servizio

5.9 Esempio di programmazione

Descrizione della misura da eseguire:

In un serbatoio pressurizzato, si vuole misurare il volume e monitorare il suo valore massimo e tenere sotto controllo il valore minimo della pressione al battente. Con un rapporto tra battente e pressione differenziale fino a 1:5 è possibile eseguire le suddette misure semplicemente usando la misura elettrica della pressione differenziale.

Inoltre è richiesta la visualizzazione front-end della pressione al battente [bar] e del contenuto attuale del serbatoio [m³].



Per questa applicazione si consiglia la seguente strumentazione:

- 2 sensori di pressione, per misurare la pressione al battente e di fondo.
- Un trasmettitore di processo per l'alimentazione di entrambi i sensori di pressione, per il calcolo del volume usando la pressione differenziale e l'uscita e per il monitoraggio della pressione al battente e del volume.
- Un display a 2 campi per l'indicazione front-end.

Il calcolo del volume del serbatoio si esegue a tre livelli:

1. Trasmissione della pressione al battente e di base all'ingresso del trasmettitore di processo, in unità di pressione. Qui si impostano i sensori di pressione:

Gruppo menu	Parametro		Impostaz.
Ingresso analogico 1 In I	Campo ingresso	r 8nG 1	4-20
	Curva	Eurli I	L InBr
(pressione di base [bar])	Punto decimale valore misurato	d IdP I	999.99
	Imp. Valore misurato 0%	d ILo I	000.00
	Imp. Valore misurato 100%	dlhli	003.50
Ingresso analogico 2 In2	Campo ingresso	r 8n62	4-20
	Curva	CurU2	L InRr
(pressione al battente	Punto decimale valore misurato	d 1dP2	999.99
[bar])	Imp. Valore misurato 0%	d ILo2	000.00
	Imp. Valore misurato 100%	d lh 12	00 1.00

2. Calcolo della pressione differenziale in unità di pressione eseguito dal canale matematico:

Gruppo menu	Parametro		Impostaz.
Canale matematico NREh	Operatore	NR ₀ P	ნიხ
	Fattore 1 punto decimale 1	FRdP (99999
(pressione differenziale	Fattore 1	FR I	0000 (
[bar])	Fattore 1 punto decimale 2	FRdP2	99999
	Fattore 2	FR2	0000 (
	Risultato punto decimale	NRdP	999.99

3. Associazione del volume alla pressione differenziale con l'uso della tabella di linearizzazione del canale matematico. Sagome particolari del serbatoio possono essere descritte usando ulteriori 18 punti di linearizzazione:

Gruppo menu	Parametro		Impostaz.	
Canale matematico <i>ПRLh</i> (pressione differenziale [bar] ➡ Volume [m ³])	Curva Valore X punto di lin. 1 Valore X ultimo punto di lin. Valore Y punto decimale Valore Y punto di lin. 1 Valore X ultimo punto di lin.	NEurU NSELo NSELI NG IdP NG ILo NG ILI	L InRr 000.00 002.50 9999.9 0000.0 2020.0	
Tabella di linearizzazione ะห _ิ ธก	Numero di punti di linearizzazione	Counfi	Numero e valori sono	
Punto lin. 2 no/102	Valore di ingresso Valore di uscita	H2 Y2	indipendenti dalla geometria del serbatoio	
Punto lin. 19 المور 19	Valore di ingresso Valore di uscita	H2 42		

Ulteriori parametri per completare il punto di misura: p.e. visualizzazione del valore misurato sull'unità, uscita del valore analogico e monitoraggio allarmi setpoint:

Gruppo menu	Parametro		Impostaz.
Display d ISPL	Valore di riferimento	d 15ou	NREH
Uscita analogica 1 مناط (Pressione al battente [bar])	Valore di riferimento Campo di uscita Imp. Uscita analogica 0% Imp. Uscita analogica 100%	orEF rRnG oLo oh	In 2 4-20 000.00 00 1.00
Uscita analogica 2 סשב (Volume [m ³])	Valore di riferimento Campo di uscita Imp. Uscita analogica 0% Imp. Uscita analogica 100%	orEF2 rRnG2 oLo2 oh2 l	ЛЯЕЋ 4-20 0000.0 2020.0
Soglia 1 L In I (Monitoraggio del minimo della pressione al battente)	Valore di riferimento Modalità operativa Soglia di commutazione Isteresi	LrEF I NodE I SEEP I HYSE I	In 2 N In- 000.30 000.05
Soglia 2 L IN2 (Monitoraggio del valore max. del volume)	Valore di riferimento Modalità operativa Soglia di commutazione Isteresi	LrEF2 NodE SEEP HYSE	ПЯЕЋ ПЯН 1900.0 0005.0

6. Ricerca anomalie e rimedi

Durante la produzione, tutte le unità vengono sottoposte a diversi livelli di controllo qualità. Per facilitare la ricerca delle anomalie, nelle tabelle seguenti sono elencati diversi tipi di anomalie, di cause e di soluzioni.

6.1 Messaggi per anomalie di sistema

Le anomalie, che si verificano durante l'autodiagnosi od il funzionamento, vengono subito indicate dal LED rosso sul display. I messaggi d'anomalia inseriti vengono cancellati sia con il software PC, sia premendo un tasto operativo e sono visualizzati sul menu, nel grupo funzioni "Parametri operativi" all'indirizzo "Anomalia attuale" *RErr*.

LED verde	LED rosso	Display LC	Causa	Codice errore	Rimedio
Off	Off	Nessuna visualizzazione del valore di	Alimentazione non collegata		Controllare l'alimentazione dell'unità
		misura	Unità difettosa		Sostituire l'apparecchiatura
			Fusibile difettoso		Sostituire il fusibile (v. Dati tecnici)
On	Off	Nessuna visualizzazione	Unità difettosa		Sostituire l'apparecchiatura
		del valore di misura	Display difettoso		Sostituire il display
			Sensore collegato non correttamente		Collegare il sensore secondo lo schema di cablaggio (capitolo 3) (polarità).
			Sensore difettoso		Sostituire il sensore
			Trasmettitore di processo impostato non correttamente		Verificare il campo di ingresso
			Trasmettitore di processo difettoso		Sostituire l'apparecchiatura
On Off	Off	Off II display a 7 segmenti indica un dato di misura	Funzionamento normale, senza anomalie	E 000	
		Il display a 7 segmenti indica un	Ingresso misura impostato non correttamente		Cambiare l'impostazione nel menu operativo
		misura non corretto o non	Sensore calibrato non correttamente		Compensare l'errore usando l'offset
		preciso	Offset impostato non correttamente		Controllare l'offset

Trasmettitore di processo

LED verde	LED rosso	Display LC	Causa	Codice errore	Rimedio
On	Off	Il display indica la misura, ma il	Valore analogico a display impostato non correttamente		Controllare l'impostazione dell'uscita analogica.
		valore analogico in uscita non è corretto	Offset errato		Controllare tutti gli offset del segnale.
		ll display indica: "EhoFF"	Il valore di misura/canale indicato sul display LC è stato disattivato.		Attivare il relativo valore di misura/canale.
		II display indica: "5RUE"	Le impostazioni sono state modificate usando il funzionamento front-end . L'unità richiede conferma per la memorizzazione.		Tramite i tasti "+" / "-" selezionare salva versione/non salvare.
		II display indica: "5RUE "	L'unità memorizza i parametri operativi modificati.		Finita l'operazione, l'unità ritorna a visualizzare il valore misurato.
		ll display indica: "£ 290"	Il numero di cifre dopo la virgola non è incrementabile a causa di una sovrapposizione delle cifre.	E 290	Confermare con i tasti +,- e ridurre il valore a secondo della posizone della virgola.
On	On	ll display indica: "E ום ו"	L'hardware per il salvataggio dei parametri operativi è difettoso.	E 101	Sostituire l'apparecchiatura
		Nessun valore in uscita	Uscite analogiche difettose		Sostituire l'apparecchiatura
		II display indica: "E IB2"	I parametri operativi sono errati o la versione software non corrisponde ai parametri operativi memorizzati. Possibili cause sono un'interruzione dell'alimentazione durante la sequenza di memorizzazione e un aggiornamento del software.	E 102	Confermando con il tasto "E", tutti i parametri operativi vengono riportati ai valori di default. Le impostazioni personalizzate dell'utente non vengono considerate.
		II display indica: "E I⊡∃"	l valori di calibrazione dell'ingresso analogico sono errati. Causa possibile è un'interruzione di alimentazione durante la calibrazione, l'unità non calibrata o un difetto hardware.	E 103	Sostituire l'apparecchiatura.
		ll display indica: "E เอฯ"	I valori di calibrazione dell'uscita analogica sono errati. Causa possibile è un'interruzione di alimentazione durante la calibrazione, l'unità non calibrata o un guasto hardware.	E 104	Sostituire l'apparecchiatura

LED verde	ED LED Display LC Causa		Causa	Codice errore	Rimedio
On	Lam- peggia	Il display a 7 segmenti indica "TEXT"	L'unità è in modalità di simulazione dell'uscita analogica o del relè d'allarme.	E 200	Terminare la simulazione.
		ll display indica: "E 20 /"	I due ingressi analogici sono disattivati.	E 201	Attivare almeno un ingresso analogico.
		II display indica un valore di misura oppure "nonno"	Segnalazione di interruzione cavo - Il collegamento al sensore è interrotto per un campo di 420 mA, ovvero il circuito è al di sotto di 3,60 mA.	E 210	Controllare la connessione del sensore all'ingresso analogico 1
				E 220	Controllare la connessione del sensore all'ingresso analogico 2.
			Violazione della soglia inferiore - Il segnale di misura all'ingresso analogico è >10% al di sotto del campo di misura consentito. Non è valido per il compo di ingrasso. 4 20 mA	E 210	Controllare la connessione del sensore all'ingresso analogico 1.
			campo u ingresso 420 mA.	E 220	Controllare la connessione del sensore all'ingresso analogico 2
		II display indica un valore di misura oppure "பபபப"	Violazione della soglia superiore - Il segnale di misura all'ingresso analogico è >10% al di sopra del campo di misura consentito. Non è valido per il campo d'ingresso 420 mA.	E 212	Controllare la connessione del sensore all'ingresso analogico 1.
				E 222	Controllare la connessione del sensore all'ingresso analogico 2.
		II display indica un valore di misura oppure ""	Analisi del segnale di anomalia - Con un campo di ingresso 4-20 mA, il segnale di ingresso, proveniente dal sensore, è fuori dal campo specificato (>3,60 <3,85 mA o >20,4 <21,0 mA)	E 213 E 223	Controllare che il sensore, collegato all'ingresso 1, funzioni correttamente
					Controllare che il sensore, collegato all'ingresso 1, funzioni correttamente
		Il display a 7 segmenti indica un valore misurato	Il valore di misura, calcolato dai due segnali di ingresso, è inferiore a -19999 o superiore a 99999.	E 230	Controllare la validità dei segnali d'ingresso o la percentuale del valore dei due ingressi analogici.
		II display a 7 segmenti indica un valore misurato	Il valore di misura, assegnato all'uscita analogica, è inferirore al -10% dell'uscita analogica.	E 240	Controllare la validità dei segnali d'ingresso o se i valori calcolati rientrano in un campo valido o assegnare un valore inferiore allo 0% dell'uscita analogica 1, dell'uscita analogica 2

LED verde	LED rosso	Display LC	Causa	Codice errore	Rimedio
On	Lam- peggia	II display a 7 segmenti indica un valore misurato	Il valore misurato visualizzato è oltre il valore 110% dell'uscita analogica.	E 241 E 251	Controllare la validità dei segnali d'ingresso o se i valori calcolati rientrano in un campo valido o assegnare un valore superiore allo 100% dell'uscita analogica 1, dell'uscita analogica 2.

6.2 Riparazioni

Se l'unità deve essere inviata al produttore per riparazioni, allegare anche una breve descrizione dell'anomalia e dell'applicazione.



Attenzione:

Le riparazioni devono essere eseguite da personale di servizio.

Eliminazione:

Quando si elimina l'unità, attenersi alle normative nazionali per l'eliminazione dei rifiuti.

6.3	Accessori	
-----	-----------	--

Descrizione	Codice d'ordine
Morsettiera ad innesto ingresso analogico 1 blu (3poli)	510 01991
Morsettiera ad innesto ingresso analogico 1 grigia (3poli)	510 02036
Morsettiera ad innesto ingresso analogico 2 blu (3poli)	510 02023
Morsettiera ad innesto ingresso analogico 2 grigia (3poli)	510 02034
Morsettiera ad innesto uscita analogica grigia(4poli)	510 02024
Morsettiera ad innesto relè 1 grigia (3poli)	510 00687
Morsettiera ad innesto relè 2 grigia (3poli)	510 00688
Morsettiera ad innesto per alimentazione grigia (4poli)	510 00691

7. Software operativo per PC

Il manuale operativo del software per PC è incluso nel supporto di installazione (ad es. CD-ROM).

8. Dati tecnici

Applicazione	Trasmettitore di processo	Trasmettitore universale, programmabile per segnali in corrente di misure di pressione, livello, portata e temperatura con monitoraggio e ritrasmissione del segnale.
Funzionamento e struttura del sistema	Principio di misura	I segnali analogici di ingresso sono digitalizzati e convertiti in unità di processo. Utilizzando i sistemi matematici fondamentali dell'addizione, sottrazione e moltiplicazione, vengono calcolati ulteriori parametri a partire dai due dati originali in ingresso. Un convertitore digitale/analogico rende disponibili due segnali proporzionali, in corrente o tensione, per unità periferiche, connesse alle due uscite analogiche. Il display LC ed il monitoraggio del set point d'allarme completano il sistema.
	Sistema di misura	Sistema controllato da un microprocessore, diplay LC, ingressi/uscite analogici, relè d'allarme e alimentazione a circuito chiuso, comunicazione HART [®] .
Ingressi	Tipo di misura	In corrente
	Campo di misura	Corrente: 020 mA (022,0 mA); 420 mA (3,8520,5 mA) Corrente max.: 50 mA (senza danni) Ri: 205 Ohm
	Scala	Da -19999 a +99999, da 0 a 4 decimali
	Offset	Da -19999 a +99999, da 0 a 4 decimali
	Attenuazione del segnale	Passo basso 1.livello, costante di filto da 0 a 99 s
	Numero d'ingressi	2 max.
	Risoluzione A/D	13 bit
	Tensione d'isolam.	375 V _{AC/DC} tra gli ingressi
	Linearizzazione	max. 20 punti per ingresso analogico
	Tempo di integrazione	40 ms per 2 canali
Uscita	Alimentazione de	l circuito
	Segnale in uscita	17,019,7 V, 25 mA; U _{max} 27,3 V
	Resistenza di comunicazione	Resistenze integrate per la comunicazione HART [®] .
	Numero d'uscite	2 max.
	Separazione galvanica	Da tutti gli altri circuiti di corrente
	Analogica	
	Segnale in uscita	0/420 mA, 204/0 mA o 010 V, superamento campo + 10 %
	Tensione	Carico massimo: 20 mA
	Corrente	Resistenza 500 Ohm max.
	Sorgente segnale	Ingresso1, Ingresso 2, grandezze matematiche di processo
	Scala/zoom	Selezionabile tra 0 e 100% della sorgente del segnale

Uscita	Numero di uscite	2 max.						
	Messaggio di anomalia	essaggio di Selezionabile a 3,5 mA o 22 mA Iomalia in accordo alla direttiva NAMUR NE43						
	Tempo di risposta	200 ms max. (il segnale d'ingresso incrementa dal 10% al 90% fondo scala)						
	Risoluzione D/A	Corrente: 13 bit, Tensione: 13 bit						
	Numero uscite	2 max.						
	Separaz. galvanica	Da tutti gli altri circuiti di corrente						
	Relè							
	Segnale in uscita	Binario, commuta al raggiungimento del set point d'allarme						
	Numero relè	2						
	Tipo contatto	1 contatto di scambio privo di potenziale (SPDT)						
	Carico contatto	<= 250 V _{AC} , 5 A / 30 V _{DC} , 5 A						
	Funzioni del set p	oint d'allarme						
	Modalità operativa	Off, sicurezza di min., sicurezza di max., gradiente, allarme						
	Soglia di commutaz.	Da - 19999 a 99999						
	Isteresi	Da - 19999 a + 99999						
	Ritardo	Da 0 s a 99 s						
	Sorgente segnale	Ingresso 1, ingresso 2, grandezze di processo matematiche						
	Numero di set point	2						
	Display	1 LED giallo per set point, simboli opzionale sul display LC						
	Frequ. scansione	100 ms						
	Funzioni matematiche							
	Operatore	Addizione/sottrazione/moltiplicazione						
	Fattore 1/2	Da -19999 a +99999, da 0 a 4 decimali						
	Ingresso 1/2	A secondo dei valori d'ingresso selezionati						
	Offset	Da -19999 a +99999, da 0 a 4 decimali						
Alimentazione	Alimentazione	90250 V _{AC} 50/60 Hz						
		1836 $V_{\text{DC}},2028$ V_{AC} 50/60 Hz						
	Assorbimento	11 VA						
	Fusibile	315 mA, azione lenta (90250 V), 630 mA, azione lenta (2028 V)						
Precisione	In corrente	Precisione: 0,1 % fondo scala Deriva di temperatura: 0,05 % / 10 K temperatura ambiente						
	Uscita analogica	Precisione: 0,1 % fondo scala Deriva di temperatura: 0,05 % / 10 K temperatura ambiente						
Condizioni di	Condizioni di installazione							
---------------	---	---	--	--	--	--	--	--
installazine	Angolo montaggio Nessun limite							
	Condizioni ambientali							
	Temperatura ambiente	- 20 °C+ 60 °C						
	Temperatura di stoccaggio	- 30 °C+ 70 °C						
	Classe climatica	Secondo IEC 60 654-1 Classe B2						
	Classe di protez. IP 20							
	Immunità EMC							
	Protezione RF Secondo CISPR (secondo EN 55011 Gruppo 1, Classe A)							
	Sicurezza							
	Normativa	Secondo IEC 61010-1, Categoria di sovratensione II, Installare protezione da sovracorrenti ≤ 10 A						
	Sicurezza elettrica Secondo IEC 61010-1: ambiente < 2000 m oltre zero							
	Immunità alle interferenze							
	Mancanza corrente 20 ms; nessuna interferenza							
	Alimentazione Imax/In <= 15 T50% <= 50 ms							
	Campi elettromagnetici	Secondo IEC 61000-4-3, 10 V/m						
	Burst (alimentaz.)	Secondo IEC 61000-4-4, 2 kV						
	Burst (segnale)	Secondo IEC 61000-4-4, 1 kV (A), 2 kV (B)						
	Surge (alimentaz. AC)	Secondo IEC 61000-4-5, simm. 1 kV, asimm. 2 kV						
	Surge (alimentaz. DC)	Secondo IEC 61000-4-5, simm. 1 kV, asimm. 2 kV						
	Surge (segnale)	Secondo IEC 61000-4-5, asimm. 1 kV						
	Alta frequenza cavo	Secondo IEC 61000-4-6, 10 V						
	Soppressione rumore comune	Secondo IEC 770, 110 dB a 250 V, 50/60 Hz nessuna interferenza con picchi di 275 V, 50/60 Hz						
	Soppressione rumore normale	>50 dB a 50/60 Hz						
Esecuzione	Тіро	Custodia per montaggio su rotaia DIN secondo EN 50 022-35						
meccanica	Peso	290 g ca.						
	Materiali	Custodia: Plastica PC/ABS, UL 94V0						
	Collegamenti elettrici	Morsettiere a vite ad innesto, sezione 1,5 mm² filo rigido, 1,0 mm² intrecciato con capocorda						

Trasmettitore di processo

Display e livello operativo	Display	F LED: M S	unzionamento, 1 x verde (2,0 mm) ⁄lessaggio d'anomalia, 1 x rosso (2,0 mm) Set point d'allarme, 2 x giallo (2,0 mm)					
		Display LC, in opzione: Display numerico: 5 x 7 segmenti (6 mm) Set point d'allarme: 2 x numero canale, 4 x 1 segmento						
	Campo visualizzaz.	Da - 19999 a + 9999	9					
	Offset	Da - 19999 a + 9999	9					
	Funzionamento	3 tasti operativi (-/+/E)						
	Interfaccia	RS 232, con presa stereo 3,5 mm nella parte frontale						
	Funzionam. remoto	Tramite software per	PC (Windows 95/98/NT o superiore)					
Certificazioni	Marchio CE	Secondo le direttive	89/336/EWG e 73/23/EWG					
	Certificazione Ex	Per ulteriori informaz contattare il fornitore disponibili in docume	zioni sulle versioni Ex (ATEX, FM, CSA) . Tutti i principali dati tecnici Ex sono entazione separata.					
	Sicurezza antideflagrante	ATEX II (1) GD [E CSA GP (Genera	EEx ia] IIC al Purpose)					
	Approvazione Navale	GL Germanischer Llo	oyd					

9. Parameterliste	9. Parameter list	9. Liste des paramètres	9. Elenco parametri
Gerätenummer	Unit number	N° d'appareil	N. strumento

In I	r8n6 I	Eurli I	dRNP (SEdP I	SELo I	5Eh I I	d IdP I	d ILo I	dihii	d loF l				
In2	r8n62	CurU2	dRUP2	SCaps	56602	556 12	d IdP2	d 11.02	d lh l2	d IoF2				
ПЯЕЬ	ΠRoP	NCurU	FRdP I	FR I	FRdP2	FR 2	NRdP	<i>∏R₀FF</i>	NSELo	П5СҺ I	Nd IdP	Nd ILo	Nd Ih I	Nd IoF
d ISPL	d 15ou													
out l	orEF 1	r 8nû l	oLo 1	ohii	FRILI									
0022	orEF2	r 8nG2	oLo2	oh 12	FR IL2	-								
LINI	LrEFI	NodE (SEEP I	rESP I	HYSE I	9EFA I	ErdE I							
ר וחג	LrEF2	NodE2	SEEP2	rESP2	h¥522	9E7 A5	trdt2	_						
ER6 (Eoun I	LSho I												
£865	նորշ	LSho2	_											
ЕЯБЦ	Counfi	LShoff												
PR- RN	RLF	CodE	L ICod	PARNE	56- Id									

Kanal 1 channel 1		Kacha	nnal 1 nnel 1	Kanal 1 channel 1			
Eingangswert input value	Eingangswert Anzeigewert input value display value		Anzeigewert display value	Eingangswert input value	Anzeigewert display value		
x1	y1	x1	y1	x1	y1		
x2	y2	x2	y2	x2	y2		
x3	уЗ	x3	у3	x3	у3		
x4	y4	x4	y4	x4	y4		
x5	y5	x5	y5	x5	у5		
x6	у6	x6	у6	x6	у6		
x7	у7	x7	у7	x7	у7		
x8	у8	x8	у8	x8	у8		
x9	у9	x9	у9	x9	у9		
x10	y10	x10	y10	x10	y10		
x11	y11	x11	y11	x11	y11		
x12	y12	x12	y12	x12	y12		
x13	y13	x13	y13	x13	y13		
x14	y14	x14	y14	x14	y14		
x15	y15	x15	y15	x15	y15		
x16	y16	x16	y16	x16	y16		
x17	y17	x17	y17	x17	y17		
x18	y18	x18	y18	x18	y18		
x19	y19	x19	y19	x19	y19		
x20	y20	x20	y20	x20	y20		

www.endress.com/worldwide

