
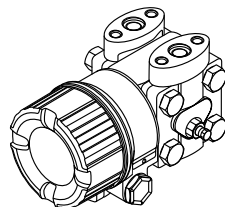


Instrucțiuni succinte de utilizare **Deltabar M PMD55**

Măsurarea presiunii diferențiale

PROFIBUS PA

Transmițător de presiune diferențială cu celulă de
măsurare metalică

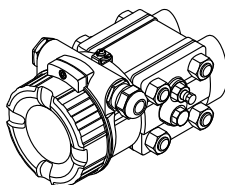


Aceste instrucțiuni de operare sintetizate nu înlocuiesc
instrucțiunile de operare referitoare la dispozitiv.

Informații detaliate despre dispozitiv se găsesc în instrucțiunile
de operare și în documentația suplimentară.

Disponibile pentru toate versiunile de dispozitiv prin

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tabletă: *aplicația Endress+Hauser Operations*

1 Documentație asociată

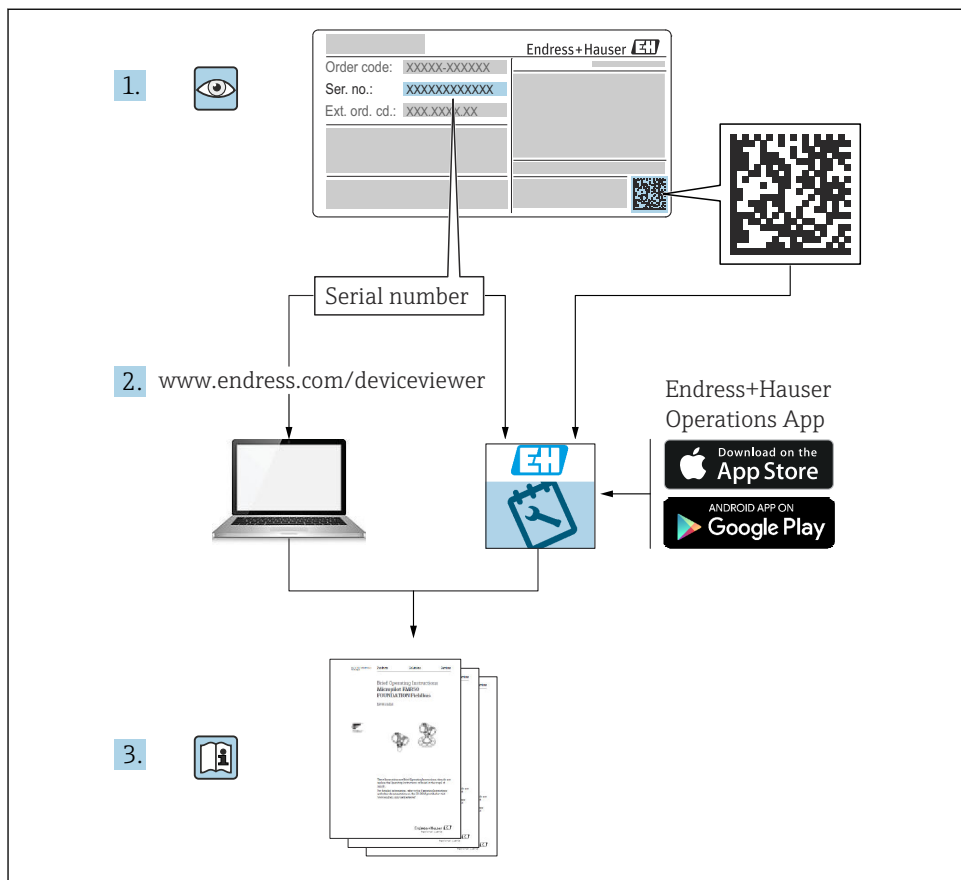

A0023555

2 Despre acest document

2.1 Funcția documentului

Instrucțiunile de operare sintetizate conțin toate informațiile esențiale, de la recepția la livrare până la punerea inițială în funcțiune.

2.2 Simboluri utilizate

2.2.1 Simboluri de siguranță

PERICOL

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații va avea ca rezultat vătămări corporale grave sau letale.

AVERTISMENT

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale grave sau letale.

PRECAUȚIE

Acest simbol vă avertizează cu privire la o situație periculoasă. Neevitarea acestei situații poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau medii.

NOTĂ

Acest simbol conține informații despre proceduri și alte fapte care nu au ca rezultat vătămări corporale.

2.2.2 Simboluri electrice

Împământare de protecție (PE)

Bornele de împământare care trebuie conectate la împământare înainte de a face orice altă racordare.

Bornele de împământare sunt amplasate pe interiorul și pe exteriorul dispozitivului:

- Bornă de împământare interioară: împământarea de protecție este conectată la rețeaua de alimentare.
- Bornă de împământare exterioară: dispozitivul este conectat la sistemul de împământare al instalației.

2.2.3 Simboluri pentru anumite tipuri de informații și grafice

Simboluri pentru anumite tipuri de informații și grafice

Permis

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt permise

Interzis

Proceduri, procese sau acțiuni care sunt interzise

Sfat

Indică informații suplimentare



Referire la documentație



Referire la pagină



Inspecție vizuală



Mesaj de atenționare sau pas individual care trebuie respectat

1, 2, 3, ...

Numere elemente

1, 2, 3

Serie de pași



Rezultatul unui pas

2.3 Mărci comerciale înregistrate

PROFIBUS PA®

Marcă înregistrată a Organizației utilizatorilor PROFIBUS, Karlsruhe, Germania

3 Instrucțiuni de siguranță de bază

3.1 Cerințe pentru personal

Personalul de exploatare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru sarcinile care le revin:

- ▶ Specialiștii instruiți certificați trebuie să prezinte calificarea adecvată pentru a îndeplini această funcție și sarcină
- ▶ Sunt autorizați de către proprietarul/operatorul instalației
- ▶ Sunt familiarizați cu reglementările federale/naționale
- ▶ Aceștia trebuie să citească și să înțeleagă instrucțiunile din manual, documentația suplimentară și certificate (în funcție de aplicație) înainte de a începe activitatea
- ▶ Trebuie să urmeze instrucțiunile și să respecte condițiile de bază

3.2 Utilizarea prevăzută

Deltabar M este un transmițător de presiune diferențială pentru măsurarea presiunii diferențiale, debitului și nivelului.

3.2.1 Utilizarea incorectă previzibilă

Producătorul declină orice răspundere pentru prejudiciile rezultate în urma utilizării incorecte sau în alt scop decât cel prevăzut în prezentul manual.

Verificare pentru cazurile-limită:

- ▶ Pentru fluide speciale și fluide pentru curățare, Endress+Hauser oferă cu plăcere asistență pentru verificarea rezistenței la coroziune a materialelor udate de fluid, însă nu oferă niciun fel de garanție și nu își asumă nicio răspundere.

3.3 Siguranța la locul de muncă

Pentru intervențiile asupra dispozitivului și lucrul cu dispozitivul:

- ▶ Purtați echipamentul individual de protecție necesar în conformitate cu reglementările federale/naționale.
- ▶ Opriți tensiunea de alimentare înainte de a conecta dispozitivul.

3.4 Siguranța operațională

Pericol de rănire!

- ▶ Utilizați dispozitivul numai în stare tehnică corespunzătoare și cu protecție intrinsecă.
- ▶ Operatorul este responsabil pentru utilizarea fără interferențe a dispozitivului.

Conversii la dispozitiv

Modificările neautorizate ale dispozitivului nu sunt permise și pot duce la pericole care nu pot fi prevăzute:

- ▶ Dacă, în ciuda acestui lucru, sunt necesare modificări, consultați-vă cu Endress+Hauser.

Repararea

Pentru a garanta siguranța operațională continuă și fiabilitatea:

- ▶ Efectuați reparații ale dispozitivului numai dacă acestea sunt permise în mod expres.
- ▶ Respectați reglementările federale/naționale care se referă la repararea unui dispozitiv electric.
- ▶ Utilizați numai piese de schimb și accesorii originale de la Endress+Hauser.

Zonă periculoasă

Pentru a elimina un pericol pentru persoane sau pentru unitate atunci când dispozitivul este utilizat într-o zonă periculoasă (de exemplu, protecție împotriva exploziilor, siguranța vasului de presiune):

- ▶ Pe baza plăcuței de identificare, verificați dacă este permisă utilizarea dispozitivului comandat în zone periculoase, conform utilizării prevăzute.
- ▶ Respectați specificațiile din documentația suplimentară separată care face parte din prezentele instrucțiuni.


3.5 Siguranța produsului

Acest dispozitiv de măsurare este conceput în conformitate cu buna practică tehnologică pentru a respecta cele mai moderne cerințe de siguranță, a fost testat și a părăsit fabrica într-o stare care asigură funcționarea în condiții de siguranță.

Acesta îndeplinește cerințele de siguranță generale și cerințele legale. Se conformează, de asemenea, directivelor CE enumerate în declarația de conformitate CE specifică dispozitivului. Endress+Hauser confirmă acest fapt prin aplicarea marcatului CE.

4 Recepția la livrare și identificarea produsului

4.1 Recepția la livrare

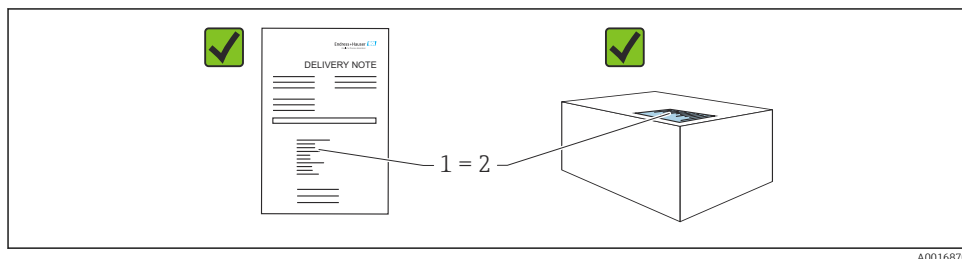

A0016870

- Codul de comandă de pe nota de livrare (1) este identic cu codul de comandă de pe eticheta produsului (2)?
- Bunurile sunt nedeteriorate?
- Datele de pe plăcuța de identificare corespund specificațiilor de comandă din nota de livrare?
- Este disponibilă documentația?
- Dacă este necesar (consultați plăcuța de identificare): Sunt prezente instrucțiunile de siguranță (XA)?



Dacă nu se respectă una dintre aceste condiții, contactați biroul local de vânzări Endress +Hauser.

4.2 Depozitarea și transportul

4.2.1 Condiții de depozitare

Utilizați ambalajul original.

Depozitați dispozitivul de măsurare într-un mediu curat și uscat, protejat împotriva deteriorărilor provocate de șocuri (EN 837-2).

4.2.2 Transportul produsului până la punctul de măsurare

⚠️ AVERTISMENT

Transport incorect!

Este posibilă deteriorarea carcasei și a membranei și există pericolul de rănire!

- ▶ Transportați dispozitivul de măsurare la punctul de măsurare în ambalajul său original sau prin conexiunea de proces.
- ▶ Respectați instrucțiunile de siguranță și condițiile de transport pentru dispozitivele care cântăresc peste 18 kg (39.6 lbs).

5 Montarea

5.1 Cerințe de montare


5.2 Instalarea

NOTĂ

Manevrare incorectă!

Deteriorarea dispozitivului!

- Dezasamblarea șuruburilor cu numărul articolului (1) nu este permisă sub nicio formă și va conduce la pierderea garanției.

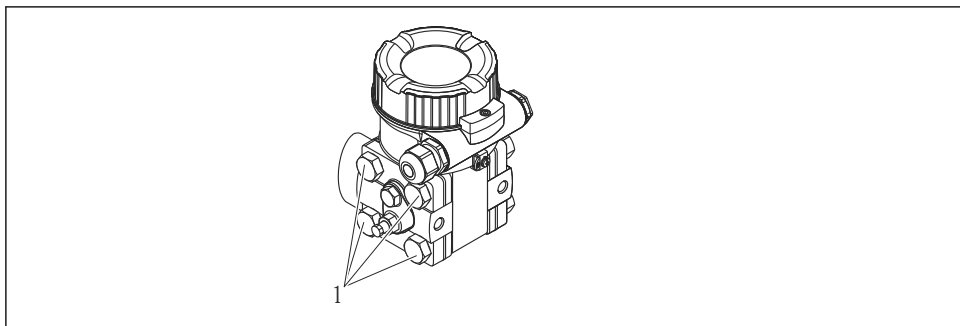

A0024166

5.2.1 Orientare

- Din cauza orientării Deltabar M, este posibil să existe o deplasare în ce privește valoarea măsurată, adică atunci când containerul este gol valoarea măsurată nu indică zero. Puteți corecta această deplasare a punctului zero printr-o reglare a poziției în unul dintre următoarele moduri:
 - Prin tastele de pe modulul electronic (→ 16, „Funcțiile elementelor de operare”)
 - Prin meniul de operare („Reglarea poziției”)
- Consultați standardele naționale sau internaționale corespunzătoare pentru recomandări generale privind dispunerea conductelor.
- Utilizarea unui colector cu trei sau cu cinci supape permite punerea în funcțiune, instalarea și întreținerea cu ușurință, fără întreruperea procesului.
- La pozarea conductelor de impuls în exterior, asigurați-vă că se utilizează o protecție suficientă antiîngheț, de ex. cu ajutorul unui dispozitiv auxiliar de încălzire a conductei.
- Dispuneți conductele cu o instalare monotonă de cel puțin 10%.
- Endress+Hauser oferă o consolă de montare pentru montarea pe conducte sau pereți („Montare pe perete și pe conductă (opțional)”).

Poziție de instalare pentru măsurarea debitului

Măsurarea debitului la gaze

Montați Deltabar M deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensatul care poate fi prezent, să poată curge în conductele de proces.

Măsurarea debitului la vapori

- Montați Deltabar M sub punctul de măsurare.
- Montați oale de condensat la același nivel cu punctele de derivație și la aceeași distanță față de Deltabar M.
- Înainte de a pune în funcțiune, umpleți conductele de impuls până la înălțimea oalelor de condensat.

Măsurarea debitului la lichide

- Montați Deltabar M sub punctul de măsurare astfel încât conductele de impuls să fie întotdeauna pline cu lichid, iar bulele de gaz să se întoarcă în conductele de proces.
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor.

Poziție de instalare pentru măsurarea nivelului

Măsurarea nivelului într-un container deschis

- Montați Deltabar M sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele de impuls să fie întotdeauna pline cu lichid.
- Partea cu presiune joasă este deschisă la presiunea atmosferică.
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor.

Măsurarea nivelului într-un container închis

- Montați Deltabar M sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele de impuls să fie întotdeauna pline cu lichid.
- Conectați întotdeauna partea de presiune joasă peste nivelul maxim.
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor.

Măsurarea nivelului într-un container închis cu abur suprapus

- Montați Deltabar M sub conexiunea de măsurare inferioară, astfel încât conductele de impuls să fie întotdeauna pline cu lichid.
- Conectați întotdeauna partea de presiune joasă peste nivelul maxim.
- O oală de condensat asigură o presiune constantă pe partea de joasă presiune.
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor.

Poziție de instalare pentru măsurarea presiunii diferențiale

Măsurarea presiunii diferențiale la gaze și vapori



- Montați Deltabar M deasupra punctului de măsurare, astfel încât condensatul care poate fi prezent, să poată curge în conductele de proces.
- Partea cu presiune joasă este deschisă la presiunea atmosferică.
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor.

Măsurarea presiunii diferențiale la lichide

- Montați Deltabar M sub punctul de măsurare astfel încât conductele de impuls să fie întotdeauna pline cu lichid, iar bulele de gaz să se întoarcă în conductele de proces.
- În cazul măsurării în medii cu componente solide, cum ar fi lichide murdare, este util să se instaleze separatoare și robinete de golire pentru captarea și eliminarea sedimentelor.

5.2.2 Montare pe perete și conductă

Endress+Hauser oferă următoarele console de montare pentru instalarea dispozitivului pe conducte sau pereți:

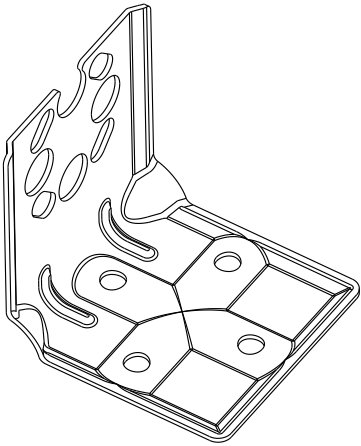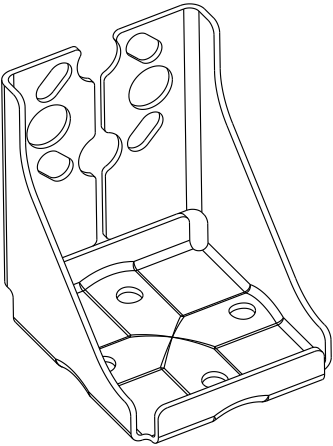Model standard	Versiune pentru condiții dificile
 A0031326	 A0031327



Versiunea standard a consolei de montare **nu** este adecvată pentru a fi utilizată într-o aplicație supusă la vibrații.

Rezistența la vibrații a versiunii pentru condiții dificile a consolei de montare a fost testată conform IEC 61298-3, consultați secțiunea „Rezistența la vibrații” din documentația tehnică.

Atunci când utilizați un corp de supapă, dimensiunile corpului trebuie luate în calcul.

Consolă pentru montarea pe perete și pe conductă, inclusiv consola de fixare pentru montarea conductei și două piulițe.

Date tehnice (de ex., dimensiuni sau numere de comandă pentru șuruburi); consultați documentul accesoriului SD01553P/00/EN.

La montare, vă rugăm să rețineți următoarele:


- Pentru a evita crăparea șuruburilor de montare, lubrifiați-le cu vaselină universală înainte de montare.
- În cazul montării pe o conductă, piulițele de pe consolă trebuie să fie strânse în mod uniform la un cuplu de cel puțin 30 Nm (22,13 lbf ft).
- Pentru instalare, utilizați numai șuruburile cu numărul articolului (2) (consultați schema următoare).

NOTĂ

Manevrare incorectă!


Deteriorarea dispozitivului!

- Dezasamblarea șuruburilor cu numărul articolului (1) nu este permisă sub nicio formă și va conduce la pierderea garanției.

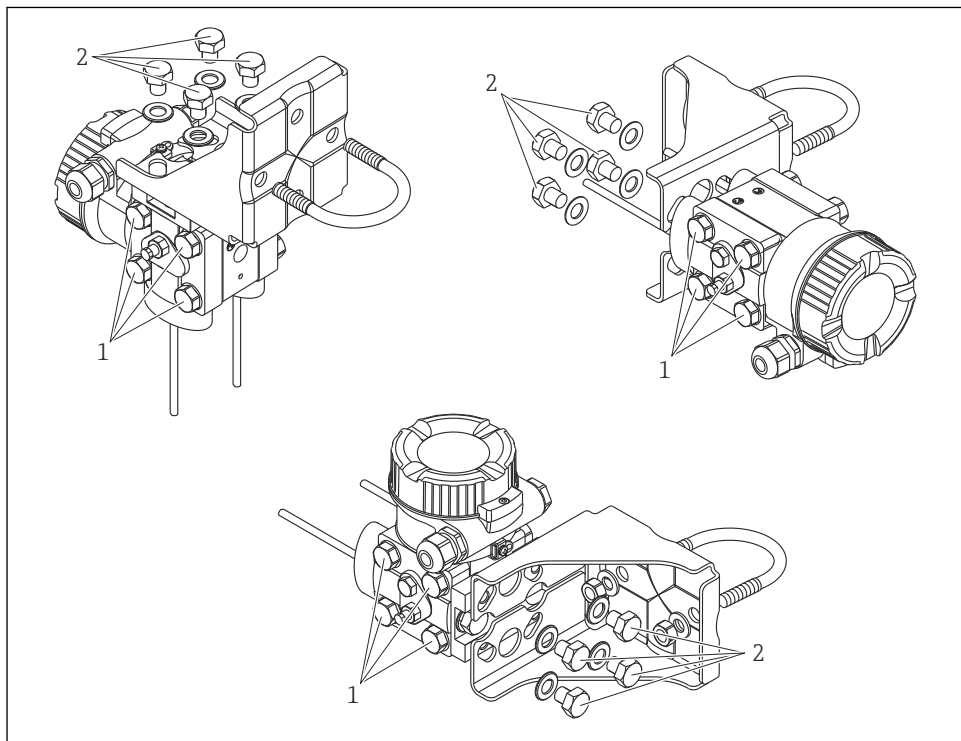

A0024167

Dispuneri tipice de instalare

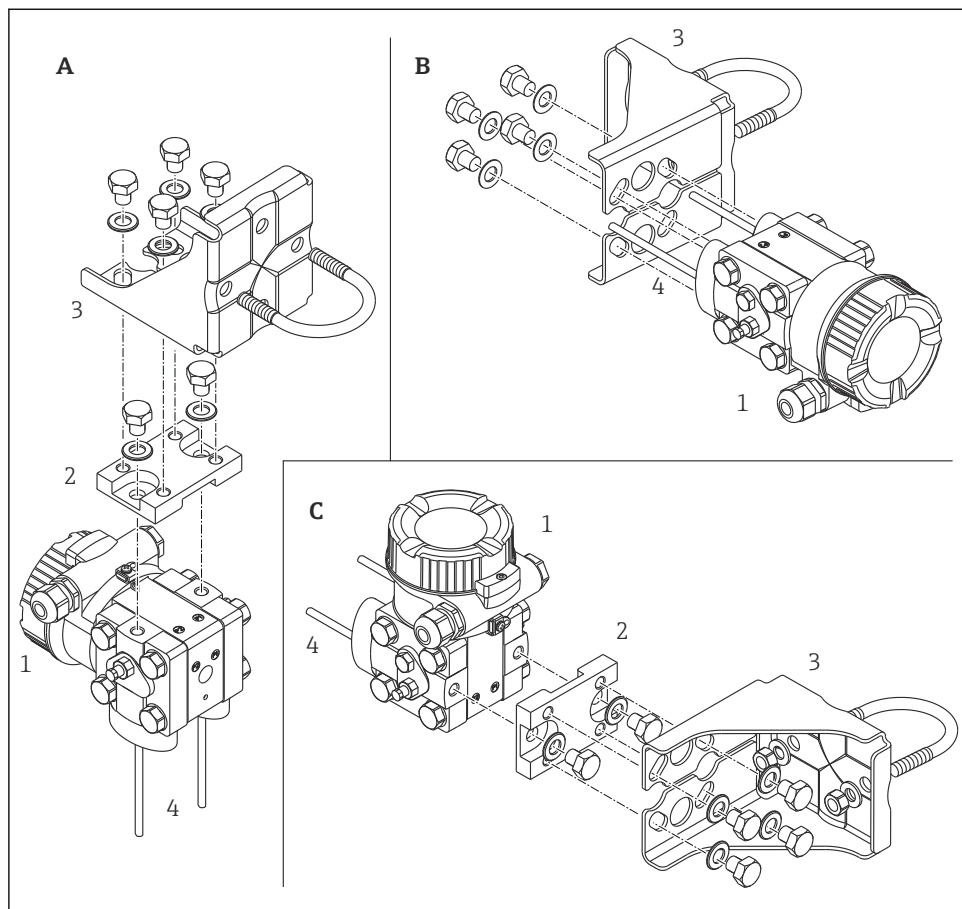

A0023109

- A Conductă de impuls verticală, versiunea V1, aliniere la 90°
 B Conductă de impuls orizontală, versiunea H1, aliniere la 180°
 C Conductă de impuls orizontală, versiunea H2, aliniere la 90°
 1 Deltabar M
 2 Placă adaptor
 3 Consolă de montare
 4 Conductă de presiune

6 Conexiunea electrică

6.1 Cerințe de conectare

6.1.1 Ecranare/Egalizare de potențial

- Pentru obținerea unei ecranări optime împotriva perturbațiilor, ecranarea trebuie să fie conectată pe ambele părți (în dulap și pe dispozitiv). Dacă se preconizează curenți de egalizare de potențial în instalație, împământați ecranarea numai pe o singură parte, preferabil la transmitător.
- În cazul utilizării în zone periculoase, trebuie să respectați reglementările aplicabile. Documentația Ex separată, care conține date tehnice și instrucțiuni suplimentare, este inclusă în mod standard alături de toate sistemele Ex. Conectați toate dispozitivele la egalizarea locală de potențial.

6.2 Conectarea dispozitivului

AVERTISMENT


Tensiunea de alimentare poate fi conectată!

Pericol de electrocutare și/sau explozie!

- ▶ Asigurați-vă că în unitate nu sunt activate procese necontrolate.
- ▶ Înainte de a conecta dispozitivul, opriți tensiunea de alimentare.
- ▶ La utilizarea dispozitivului de măsurare în zone periculoase, instalarea trebuie să respecte, de asemenea, standardele și reglementările naționale aplicabile și instrucțiunile de siguranță sau diagramele de instalare sau control.
- ▶ În conformitate cu IEC/EN61010, dispozitivul trebuie prevăzut cu un disjunctoare adecvat.
- ▶ Dispozitivele cu protecție integrată la supratensiune trebuie să fie împământate.
- ▶ Sunt instalate circuite de protecție împotriva polarității inverse, influențelor HF și vârfurilor de supratensiune.

Conectați dispozitivul în următoarea ordine:


1. Verificați dacă tensiunea de alimentare corespunde tensiunii de alimentare specificată pe plăcuța de identificare.
2. Înainte de a conecta dispozitivul, opriți tensiunea de alimentare.
3. Scoateți capacul carcasei.
4. Dirijați cablul prin presgarnitură. Este de preferat să utilizați un cablu torsadat, ecranat, cu două fire.
5. Conectați dispozitivul după cum este indicat în diagrama următoare.
6. Înșurubați capacul carcasei.
7. Cuplați tensiunea de alimentare.

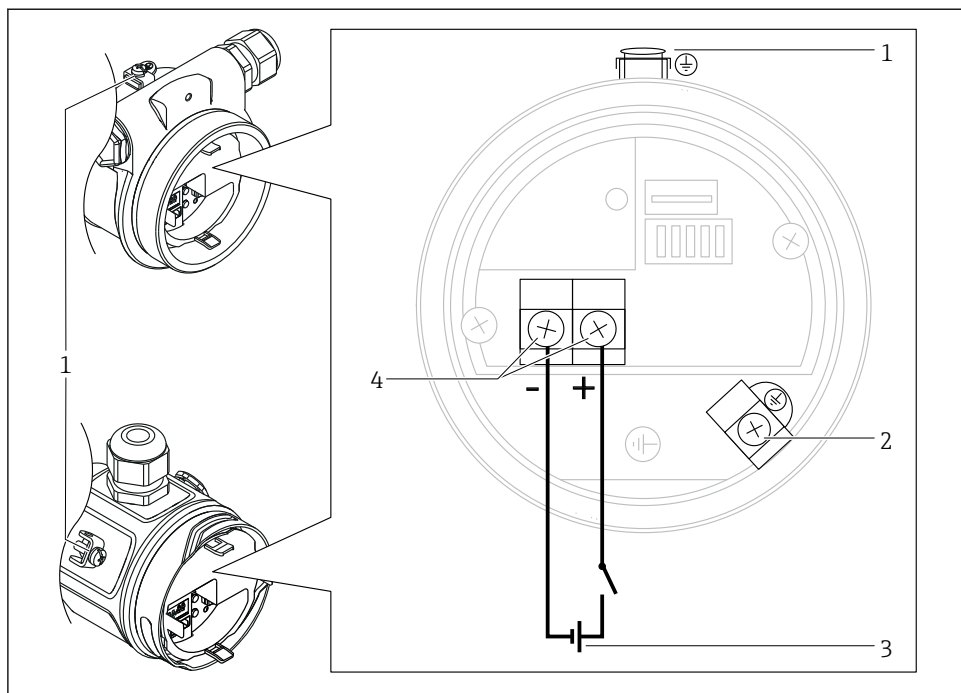

A0029967

- 1 Bornă de împământare externă
- 2 Bornă de împământare
- 3 PROFIBUS PA: tensiune de alimentare: 9...32 V c.c. (cuplur cu segmente)
- 4 Borne pentru tensiunea de alimentare și semnal

6.2.1 Conectarea dispozitivelor cu fișă M12

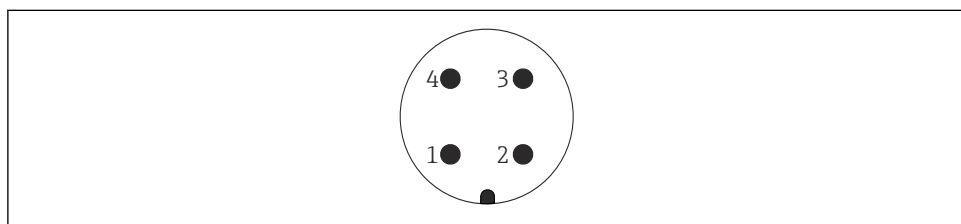

A0011175

- 1 Semnal +
- 2 Nealocat
- 3 Semnal -
- 4 Împământare

6.2.2 Tensiune de alimentare

PROFIBUS PA

Versiune pentru zonele care nu prezintă pericol: de la 9 la 32 V c.c.

6.2.3 Consum de curent

11 mA $\pm$ 1 mA, curentul de comutare corespunde cu IEC 61158-2, clauza 21.

6.2.4 Borne

- Tensiunea de alimentare și borna de împământare internă: 0,5 la 2,5 mm² (20 la 14 AWG)
- Bornă de împământare externă: 0,5 la 4 mm² (20 la 12 AWG)

6.2.5 Specificatia cablului

PROFIBUS PA

- Utilizați un cablu torsădat, ecranat, cu două fire, preferabil de tip A.
- Diametru exterior cablu: de la 5 la 9 mm (de la 0.2 la 0.35 in) în funcție de presgarnitura de cablu utilizată

 Pentru informații suplimentare referitoare la specificațiile cablurilor, consultați instrucțiunile de operare BA00034S „PROFIBUS DP/PA: Indicații privind planificarea și punerea în funcțiune”, Indicații PNO 2.092 „Manualul de utilizare și instalare a PROFIBUS PA” și IEC 61158-2 (MBP).

7 Opțiuni de operare


7.1 Operarea fără un meniu de operare

Opțiuni de operare	Explicație	Grafic	Descriere
Operarea locală fără afișajul dispozitivului	Dispozitivul este utilizat cu ajutorul tastelor de acționare și al comutatoarelor de tip DIP switch de pe inserția electronică.	 The diagram shows a semi-circular electronic module. At the top, there is a 'Zero' button with a sun icon, a 'Chaplay' button with a keyboard icon, and a 'd' button with a triangle icon. Below these are two rows of DIP switches. The top row is labeled 'data p. card' and 'not card'. The bottom row is labeled 'only card' and 'high card'. To the left of the switches are two circular buttons labeled 'data p. card' and 'not card'. To the right of the switches are two circular buttons labeled '80W' and '100W'. At the bottom, there are two circular buttons labeled 'on' and 'off'. The module is labeled 'A0029997' at the bottom right.	→ 15

7.1.1 Pozitia elementelor de operare

Tasta de acționare și comutatoarele de tip DIP switch sunt amplasate pe inserția electronică a dispozitivului.

PROFIBUS PA

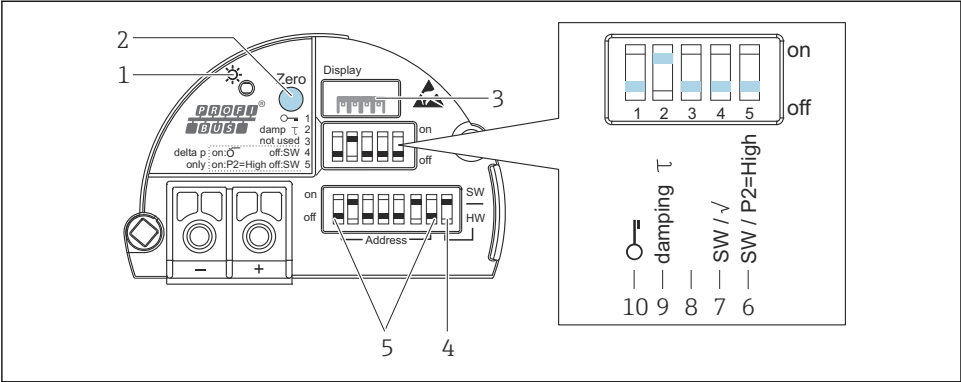

A0032659

- 1 LED verde pentru indicarea efectuării cu succes a operațiunii
- 2 Tastă de acționare pentru reglarea poziției zero (Zero) sau resetare
- 3 Slot pentru afișaj local opțional
- 4 Comutator de tip DIP switch pentru adresă de magistrală SW / HW
- 5 Comutator de tip DIP switch pentru adresă hardware
- 6 Comutator de tip DIP switch utilizat pentru stabilirea părții de înaltă presiune
- 7 Comutator de tip DIP switch utilizat pentru comandarea caracteristicilor de ieșire și a modului de măsurare
- 8 Neutilizat
- 9 Comutator de tip DIP switch pentru pornirea/oprirea amortizării
- 10 Comutator de tip DIP switch pentru blocarea/deblocarea parametrilor relevanți pentru valoarea măsurată

Funcția comutatoarelor de tip DIP switch

Simbol/ etichetare	Poziție comutator	
	„off”	„on”
 A0011978	Dispozitivul este deblocat. Parametrii relevanți pentru valoarea măsurată pot fi modificați.	Dispozitivul este blocat. Parametrii relevanți pentru valoarea măsurată nu pot fi modificați.
damping τ	Amortizarea este oprită. Semnalul de ieșire este emis după modificarea valorii măsurate fără un interval de temporizare.	Amortizarea este pornită. Semnalul de ieșire este emis după modificarea valorii măsurate cu un interval de temporizare τ . ¹⁾
Address	Setați adresa dispozitivului folosind comutatoarele 1-7	
SW / HW	Adresare hardware	Adresare software

Simbol/ etichetare	Poziție comutator	
	„off”	„on”
SW/√	Modul de măsurare și caracteristicile de ieșire sunt definite de setarea din meniul de operare. ▪ „Setup” → „Measuring mode” ▪ „Setup” → „Extended setup”	Modul de măsurare este „Flow”, iar caracteristica de ieșire este „Square root”, indiferent de setarea din meniul de operare.
SW/P2 = High	Partea de înaltă presiune (+/HP) este stabilită de setarea din meniul de operare. („Setup” → „High Press. Side”)	Partea de înaltă presiune (+/HP) este alocată conexiunii de presiune P2 indiferent de setarea din meniul de operare.

- 1) Valoarea intervalului de temporizare poate fi configurată prin intermediul meniului de operare („Setup” → „Damping”). Setare din fabrică: $\tau = 2$ s. sau conform specificațiilor din comandă.

Funcțiile elementelor de operare

Tastă	Semnificație
Zero apăsat timp de cel puțin 3 secunde	Position adjustment Apăsați tastele și mențineți-le apăsat timp de cel puțin 3 secunde. LED-ul de pe inserția electronică se aprinde scurt dacă presiunea aplicată a fost acceptată pentru reglarea poziției. Consultați, de asemenea, următoarea secțiune: „Efectuarea reglării poziției la locația de instalare”.
Zero apăsat timp de cel puțin 12 secunde	Reset Toți parametrii sunt resetați la configurația comenzii.

Efectuarea reglării poziției la fața locului

- Funcționarea trebuie să fie deblocată.
- Dispozitivul este configurat în mod standard pentru modul de măsurare „Pressure” (Cerabar, Deltabar) sau modul de măsurare „Level” (Deltapilot).
- Presiunea aplicată trebuie să se afle între limitele de presiune nominală ale senzorului. Consultați informațiile de pe plăcuța de identificare.


Efectuați reglarea poziției:

1. Este prezentă presiune la dispozitiv.
2. Apăsați tastele și mențineți-le apăsat timp de cel puțin 3 secunde.
3. Dacă LED-ul de pe inserția electronică se aprinde scurt, presiunea aplicată a fost acceptată pentru reglarea poziției. Dacă LED-ul nu se aprinde, presiunea aplicată nu a fost acceptată. Respectați limitele de intrare. Pentru mesajele de eroare, consultați Instrucțiunile de operare.

7.2 Afișaj de cu afișajul dispozitivului (opțional)

Un afișaj cu cristale lichide (LCD) cu 4 linii este utilizat pentru afișare și operare. Afișajul local prezintă valori măsurate, texte de dialog, mesaje de defecțiune și mesaje de atenționare. Pentru o operare ușoară, afișajul poate fi scos din carcasă (consultați pașii 1 - 3 din figură). Este conectat la dispozitiv printr-un cablu cu lungimea de 90 mm (3,54 in). Afișajul


dispozitivului poate fi rotit în trepte de câte 90° (consultați pașii 4 - 6 din figură). În funcție de poziția de instalare a dispozitivului, acest lucru facilitează utilizarea dispozitivului și citirea valorilor măsurate.

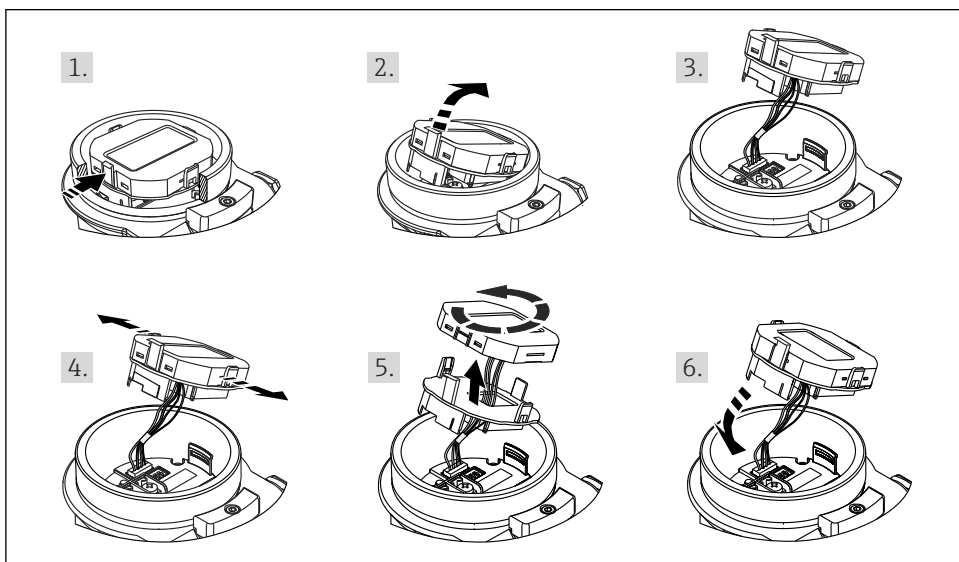

A0028500

Funcții:

- Afișajul cu 8 cifre al valorii măsurate, inclusiv semn și virgulă zecimală.
- Grafic cu bare ca afișaj grafic al valorii standardizate a blocului de intrare analogică („Scalarea valorii de ieșire (valoare de IEȘIRE)”, figură)
- Trei taste de operare
- Ghidare prin meniu simplă și completă datorită defalcării parametrilor în câteva niveluri și grupuri
- Fiecare parametru primește un cod din 3 cifre pentru navigare ușoară
- Posibilitate de configurare a afișajului pentru a corespunde cerințelor și preferințelor individuale, de exemplu, limba, afișajul alternant, afișarea altor valori măsurate, cum ar fi temperatura senzorului, setarea contrastului
- Funcții de diagnoză completă (mesaj de eroare și de avertizare etc.)

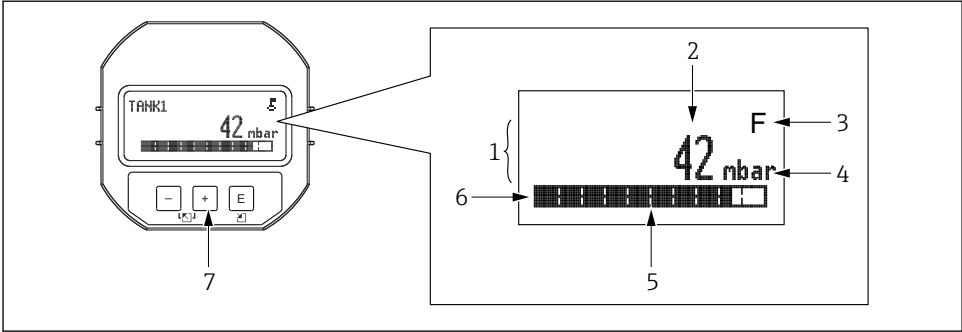

A0030013

- 1 Linie principală
- 2 Valoare
- 3 Simbol
- 4 Unitate
- 5 Grafic cu bare
- 6 Linie informații
- 7 Taste de acționare

Următorul tabel prezintă simbolurile care pot apărea pe afișajul local. Pot apărea patru simboluri simultan.

Simbol	Semnificație
 A0018154	Simbol de blocare Operarea dispozitivului este blocată. Deblocați dispozitivul, .
 A0018155	Simbol de comunicare Transfer de date prin comunicare
 A0030015	Simbol rădăcină Mod de măsurare activ „Măsurarea debitului” Semnalul rădăcinii pătrate este utilizat pentru ieșirea de curent.
 A0013958	Mesaj de eroare „Out of specification” Dispozitivul este utilizat în afara specificațiilor sale tehnice (de exemplu, în timpul pornirii sau curățării).
 A0013959	Mesaj de eroare „Service mode” Dispozitivul se află în modul service (de exemplu, în timpul unei simulări).
 A0013957	Mesaj de eroare „Maintenance required” Este necesară întreținerea. Valoarea măsurată rămâne validă.
 A0013956	Mesaj de eroare „Failure detected” S-a produs o eroare de operare. Valoarea măsurată nu mai este validă.

7.2.1 Tastele de acționare de pe modulul de afișare și operare

Tastă/Taste de acționare	Semnificație
 A0017879	▪ Navigați în jos în lista verticală ▪ Editați valorile numerice sau caracterele în cadrul unei funcții
 A0017880	▪ Navigați în sus în lista verticală ▪ Editați valorile numerice sau caracterele în cadrul unei funcții
 A0017881	▪ Confirmați intrarea ▪ Treceți la următorul element ▪ Selectați un element de meniu și activați modul de editare
 și  A0017879 A0017881	Setarea contrastului afișajului local: mai întunecat
 și  A0017880 A0017881	Setarea contrastului afișajului local: mai luminos
 și  A0017879 A0017880	Funcții ESC: ▪ Părăsiți modul de editare pentru un parametru fără să salvați valoarea modificată ▪ Vă aflați într-un meniu la un nivel de selectare. De fiecare dată când apăsați simultan tastele, vă deplasați cu un nivel mai sus în meniu.

7.2.2 Exemplu de operare: parametri cu o listă verticală

Exemplu: selectare „Deutsch” ca limbă a meniului.

	Language	000	Operare
1	✓ English Deutsch		„English” este valoarea setată ca limbă de meniu (valoare implicită). Un ✓ înaintea textului meniului indică opțiunea care este activă în momentul respectiv.
2	Deutsch ✓ English		Selectați „Deutsch” folosind  sau  .
3	✓ Deutsch English		▪ Selectați  pentru a confirma. Un ✓ înaintea textului meniului indică opțiunea activă (opțiunea „Deutsch” este acum selectată ca limbă a meniului). ▪ Utilizați  pentru a părăsi modul de editare a parametrului.

7.2.3 Exemplu de operare: parametri care pot fi definiți de utilizator

Exemplu: setarea parametrului „Set URV (014)” de la 100 mbar (1,5 psi) la 50 mbar (0,75 psi).

Cale de meniu: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

	Set URV	014	Operare
1	1 0 0 . 0 0 0	mbar	Afișajul local prezintă parametrul care trebuie modificat. Unitatea „mbar” este definită într-un alt parametru și nu poate fi modificată aici.
2	1 0 0 . 0 0 0	mbar	Apăsați  sau  pentru a intra în modul de editare. Prima cifră este evidențiată cu negru.
3	5 0 0 . 0 0 0	mbar	Utilizați tasta  pentru a modifica „1” în „5”. Apăsați tasta  pentru a confirma valoarea „5”. Cursorul trece la următoarea poziție (evidențiată cu negru). Confirmați „0” cu  (a doua poziție).
4	5 0 0 . 0 0 0	mbar	A treia cifră este evidențiată cu negru și poate fi acum editată.
5	5 0 ↵ . 0 0 0	mbar	Utilizați tasta  pentru a comuta la simbolul „↵”. Utilizați  pentru a salva noua valoare și a părăsi modul de editare. Consultați graficul următor.
6	5 0 . 0 0 0	mbar	Noua valoare pentru intervalul superior este de 50 mbar (0,75 psi). Utilizați  pentru a părăsi modul de editare a parametrului. Utilizați  sau  pentru a reveni la modul de editare.

7.2.4 Exemplu de operare: acceptarea presiunii prezente

Exemplu: reglarea poziției de setare.

Cale de meniu: meniu principal → Setup → Position adjustment

	Position adjustment	007	Operare
1	✓ Cancel Confirm		Presiunea pentru reglarea poziției este prezentă la dispozitiv.
2	Cancel ✓ Confirm		Utilizați  sau  pentru a comuta la opțiunea „Confirm”. Opțiunea activă este evidențiată cu negru.
3	Adjustment has been accepted!		Utilizați tasta  pentru a accepta presiunea aplicată pentru reglarea poziției. Dispozitivul confirmă setarea și revine la parametrul „Position adjustment”.
4	✓ Cancel Confirm		Utilizați  pentru a părăsi modul de editare a parametrului.

8 Punerea în funcțiune

Dispozitivul este configurat în mod standard pentru modul de măsurare „Pressure”.

Intervalul de măsurare și unitatea în care este transmisă valoarea măsurată corespund datelor de pe plăcuța de identificare.

AVERTISMENT

Presiunea de proces permisă este depășită!

Pericol de rănire în cazul explodării pieselor! Dacă presiunea este prea mare, sunt afișate avertismente.

- ▶ Dacă o presiune mai mică decât valoarea minimă permisă sau mai mare decât valoarea maximă permisă este prezentă la dispozitiv, sunt emise succesiv următoarele mesaje (în funcție de setarea parametrului „Alarm behavior” (050)): „S140 Working range P” sau „F140 Working range P” „S841 Sensor range” sau „F841 Sensor range” „S971 Adjustment”
- ▶ Utilizați dispozitivul numai între limitele de interval ale senzorului!

NOTĂ

Presiunea de proces permisă este depășită inferior!

Dacă presiunea este prea mică, sunt afișate mesaje.

- ▶ Dacă o presiune mai mică decât valoarea minimă permisă sau mai mare decât valoarea maximă permisă este prezentă la dispozitiv, sunt emise succesiv următoarele mesaje (în funcție de setarea parametrului „Alarm behavior” (050)): „S140 Working range P” sau „F140 Working range P” „S841 Sensor range” sau „F841 Sensor range” „S971 Adjustment”
- ▶ Utilizați dispozitivul numai între limitele de interval ale senzorului!

8.1 Punerea în funcțiune cu un meniu de operare

8.1.1 Selectarea limbii, a modului de măsurare și a unității de presiune

Language (000)	
Navigation	 Meniu principal → Language
Write permission	Operator/Maintenance/Expert
Description	Selectați limba meniului pentru afișajul local.
Selection	■ English ■ Altă limbă (conform selecției la comandarea dispozitivului) ■ O a treia limbă dacă este cazul (limba locului fabricației)
Factory setting	English

Press. eng. unit (125)	
Write permission	Operator/Maintenance/Expert
Description	Selectați unitatea de presiune. Dacă este selectată o nouă unitate de presiune, toți parametrii specifici presiunii sunt convertiți și afișați cu noua unitate.
Selection	■ mbari, bari ■ mmH2O, mH2O ■ inH2O, ftH2O ■ Pa, kPa, MPa ■ psi ■ mmHg, inHg ■ kgf/cm²
Factory setting	mbari sau bari, în funcție de intervalul de măsurare nominal al senzorului sau conform specificațiilor din comandă.

8.1.2 **Position adjustment**

Corrected press. (172)	
Navigation	 Setup → Corrected press.
Write permission	Operator/Maintenance/Expert
Description	Afișează presiunea măsurată după reglarea senzorului și poziției.
Notă	Dacă această valoare nu este egală cu „0”, poate fi corectată la „0” prin reglarea poziției.

Pos. zero adjust (007) (senzori de presiune manometrică)	
---	--

Write permission	Operator/Maintenance/Expert
-------------------------	-----------------------------

Description	Reglarea poziției zero – nu este necesar să se cunoască diferența de presiune dintre zero (valoarea de referință) și presiunea măsurată.
Exemplu	■ Valoare măsurată = 2,2 mbar (0,033 psi) ■ Puteți corecta valoarea măsurată prin intermediul parametrului „Pos. zero adjust” cu opțiunea „Confirm”. Aceasta înseamnă că atribuiți valoarea 0,0 la presiunea prezentă. ■ Valoare măsurată (după reglarea poz. zero) = 0,0 mbari ■ Este corectată și valoarea curentă.
Selection	■ Confirm ■ Cancel
Factory setting	Cancel

Calib. offset (192)/(008) (senzor de presiune absolută)

Write permission	Maintenance/Expert
Description	Reglarea poziției – trebuie să se cunoască diferența de presiune dintre valoarea de referință și presiunea măsurată.
Exemplu	■ Valoare măsurată = 982,2 mbar (14,73 psi) ■ Corecți valoarea măsurată cu valoarea introdusă, de exemplu, 2,2 mbar (0,033 psi) prin parametrul „Calib. offset”. Aceasta înseamnă că atribuiți valoarea la presiunea prezentă 980,0 mbar (14,7 psi). ■ Valoare măsurată (după reglarea poz. zero) = 980,0 mbar (14,7 psi) ■ Este corectată și valoarea curentă.
Factory setting	0.0

8.2 Configurarea măsurării presiunii

8.2.1 Calibrare fără presiune de referință (calibrare uscată)

Exemplu:

În acest exemplu, un dispozitiv cu un senzor 400 mbar (6 psi) este configurat pentru intervalul de măsurare 0 la +300 mbar (0 la 4,5 psi), adică la sunt atribuiți 0 mbari și respectiv 300 mbar (4,5 psi).

Condiție prealabilă:

Aceasta este o calibrare teoretică, adică valorile presiunii pentru intervalul inferior și superior sunt cunoscute.

 Având în vedere orientarea dispozitivului, ar putea exista schimbări de presiune în valoarea măsurată, adică valoarea măsurată nu este zero într-o stare nepresurizată. Pentru informații despre modul de efectuare a reglării poziției, consultați →  21.

Descriere	
1	Selectați modul de măsurare „Pressure” prin intermediul parametrului „Measuring mode”. Cale de meniu: Setup → Measuring mode  AVERTISMENT Modificarea modului de măsurare afectează intervalul (URV) Această situație poate conduce la depășirea posibilității de prezentare corectă a rezultatului în cazul produsului. ► Dacă modul de măsurare se modifică, setarea pentru interval (URV) trebuie verificată în meniul de operare „Setup” și reglată din nou dacă este necesar.
2	Selectați o unitate de presiune prin intermediul parametrului „Press eng. unit”, aici „mbar”, de exemplu. Cale de meniu: Setup → Press. eng. unit
3	Dacă este necesar, scalați „OUT Value” a blocului de intrare analogică, , descrierile parametrului pentru „Measured value scaling” și „Output scaling”.
4	Rezultat: Intervalul de măsurare este configurat pentru 0 la +300 mbar (0 la 4,5 psi).



71555371

www.addresses.endress.com
