


Lyhyt käyttöopas Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53

Hydrostaattinen pintamittaus
FOUNDATION Fieldbus
Paineanturi, jossa CONTITE™ -mittauskenno
(lauhdetta kestävä)

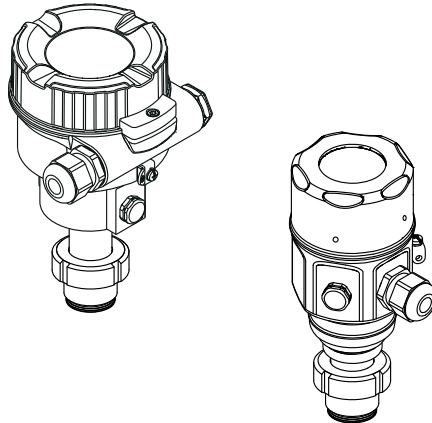


Tämä lyhyt käyttöopas ei korvaa tämän laitteen käyttöohjeita.

Laitetta koskevia lisätietoja saat käyttöohjeista ja liiteasiakirjoista.

Saatavana kaikille laiteversioille seuraavilla yhteyksillä

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Älypuhelin/tabletti: *Endress+Hauserin käyttösovellus*

1 Liiteasiakirjat

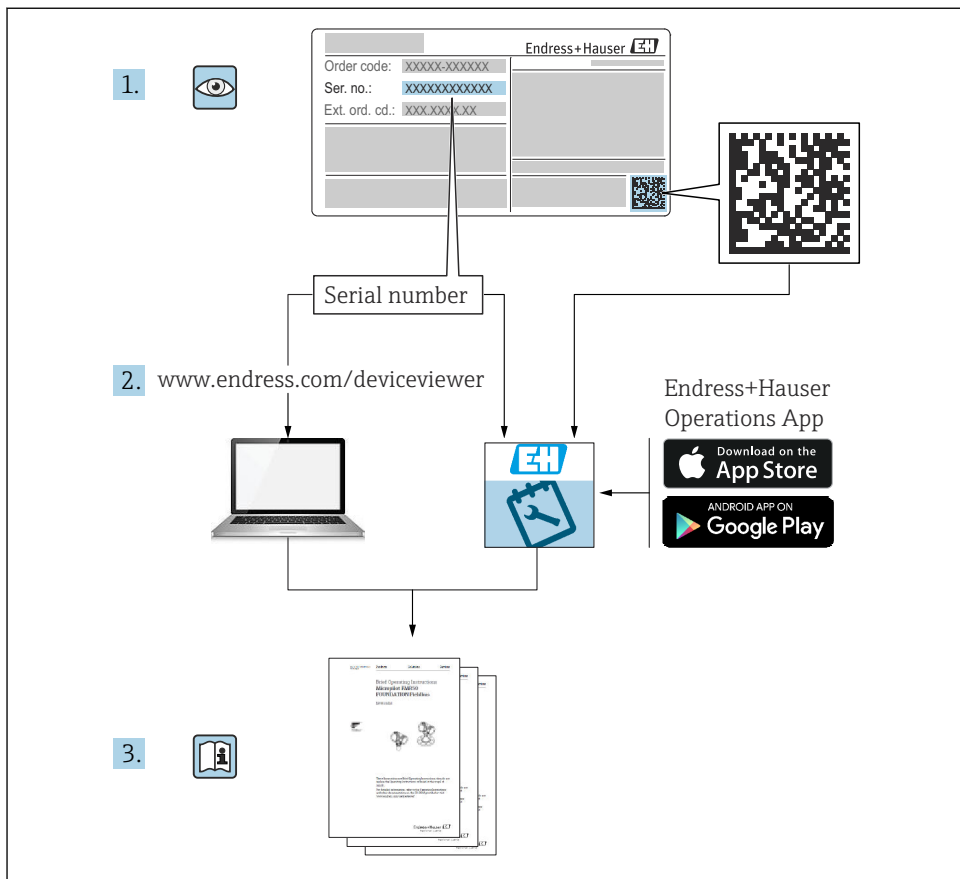

A0023555

2 Tietoja tästä asiakirjasta

2.1 Asiakirjan tarkoitus

Lyhyet käyttöoppaat sisältävät kaikki oleelliset tiedot tulotarkastuksesta ensimmäiseen käyttöönottoon.

2.2 Käytetyt symbolit

2.2.1 Turvallisuuksymbolit



Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.



Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavia vammoja tai jopa kuoleman.



Tämä symboli ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta. Varoituksen huomiotta jättäminen voi aiheuttaa lieviä tai keskivaikeita vammoja.



Tämä symboli sisältää tietoja menettelytavoista ja muista asioista, jotka eivät aiheuta tapaturmavaaraa.

2.2.2 Sähkösymbolit

⊕ Suojamaadoitus (PE = Protective Earth)

Maadoitusliittimet on kytkettävä ennen muita kytkentöjä.

Maadoitusliittimet sijaitsevat laitteen sisällä ja ulkopuolella:

- Sisäpuolen maadoitusliitin: liittää suojamaadoituksen verkkojännitteeseen.
- Ulkopuolen maadoitusliitin: liittää laitteen laitoksen maadoitusjärjestelmään.

2.2.3 Tietäntyyppisten tietojen ja kuvien symbolit

Tietäntyyppisten tietojen ja kuvien symbolit



Sallitut menettelytavat, prosessit tai toimet



Kielletyt menettelytavat, prosessit tai toimet



Ilmoittaa lisätiedoista



Asiakirjaviite



Sivuviite



Silmämääräinen tarkastus



Ilmoitus tai yksittäinen vaihe, joka tulee huomioida

1, 2, 3, ...

Kohtien numerot

1, 2, 3

Toimintavaiheiden sarja



Toimintavaiheen tulos

2.3 Rekisteröidyt tavaramerkit

- KALREZ®
E.I. Du Pont de Nemours & Co.:n rekisteröity tavaramerkki, Wilmington, Yhdysvallat
- TRI-CLAMP®
Ladish & Co., Inc.:n rekisteröity tavaramerkki, Kenosha, USA
- FOUNDATION™ Fieldbus
FieldComm Groupin Austinissa Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki
- W.L. Gore & Associates Inc.:n rekisteröity tavaramerkki GORE-TEX®, Yhdysvallat

3 Turvallisuuden perusohjeet

3.1 Henkilökuntaa koskevat vaatimukset

Käyttöhenkilökunnan on täytettävä seuraavat vaatimukset tehtäviään varten:

- Koulutetuilla ja päteillä ammattilaisilla täytyy olla asiaankuuluva pätevyys kyseiseen toimenpiteeseen ja tehtävään
- Laitoksen omistajan/käyttäjän valtuutus
- Liittovaltion/kansallisten säädösten tuntemus
- Ennen töiden aloittamista heidän on luettava ja ymmärrettävä käyttöoppaan ja lisädokumentaatoin ohjeet sekä sertifikaatit (sovelluksesta riippuen)
- Heidän on noudatettava ohjeita ja varmistettava, että käyttöolosuhteet vastaavat määräyksiä

3.2 Käyttötarkoitus

Deltapilot M on hydrostaattinen painetunnistin pinnan ja paineen mittaukseen.

3.2.1 Ennakoitavissa oleva virheellinen käyttö

Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat väärästä tai käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä.

Kestävyysvarmistaminen rajatapauksissa:

- Erikoisainesten ja puhdistusainesten yhteydessä Endress+Hauser auttaa mielellään kustavien osien materiaalien korroosiokestävyys tutkimuksessa, mutta se ei kuitenkaan hyväksy mitään tähän liittyviä takuu- tai vastuuvaatimuksia.

3.3 Työpaikan turvallisuus

Laitteen luona ja laitteella tehtävissä töissä:

- Pue vaadittavat henkilösuojaimet kansainvälisten/maakohtaisten säännösten mukaan.

- Katkaise syöttöjännite ennen laitteen kytkentää.

3.4 Käyttöturvallisuus

Loukkaantumiswaara!

- Käytä laitetta vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja vikaantuessa turvallinen.
- Käyttäjä on vastuussa laitteen häiriöttömästä toiminnasta.

Laitteeseen tehtävät muutokset

Luvattomat muutokset laitteeseen ovat kiellettyjä ja ne voivat johtaa ennalta arvaamattomiin vaaroihin:

- Jos tästä huolimatta laitteeseen tarvitsee tehdä muutoksia, ota yhteyttä Endress +Hauseriin.

Korjaus

Jatkuvan käyttöturvallisuuden ja -luotettavuuden varmistamiseksi:

- Tee laitteeseen liittyviä korjaustoimia vain, jos ne ovat nimenomaisesti sallittuja.
- Noudata sähkölaitteen korjaustoimia koskevia maakohtaisia määräyksiä.
- Käytä vain alkuperäisiä Endress+Hauserin varaosia ja lisätarvikkeita.

Räjähdystvaarallinen tila

Ihmisille tai laitokselle aiheutuvan vaaran välttämiseksi, kun laitetta käytetään vaarallisella alueella (esim. räjähdysuojaus tai painesäiliön turvallisuus):

- Tarkasta laitekilvestä, saako tilattua laitetta käyttää käyttötarkoituksensa mukaan vaarallisella alueella.
- Huomioi tämän käyttöoppaan liitteenä olevissa erillisissä lisäasiakirjoissa ilmoitetut tekniset tiedot.


3.5 Tuoteturvallisuus

Tämä mittauslaite on suunniteltu huolellisesti tekniikan nykyistä tasoa vastaavien turvallisuusmääräysten mukaan, testattu ja toimitettu tehtaalta käyttöturvallisessa kunnossa.

Se täyttää yleiset turvallisuusmääräykset ja lakimääräykset. Se täyttää myös EY-direktiivit, jotka on lueteltu laitekohtaisessa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Endress+Hauser vahvistaa tämän kiinnittämällä laitteeseen CE-merkin.

4 Tulotarkastus ja tuotteen tunnistaminen

4.1 Tulotarkastus

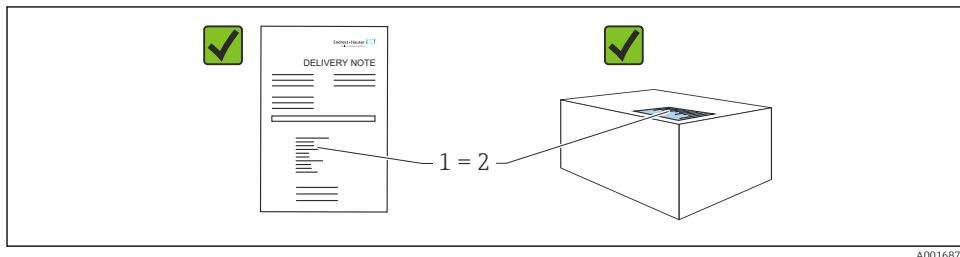

A0016870

- Ovatko saapumisilmoituksessa (1) ja tuotteen tarrassa (2) olevat tilauskoodit identtisiä?
- Ovatko tuotteet vaurioittomia?
- Vastaavatko laitekilven tiedot saapumisilmoituksessa olevia tilaustietoja?
- Ovatko asiakirjat saatavilla?
- Mikäli tarpeen (katso laitekilpi): ovatko turvallisuusohjeet (XA) mukana?

 Jos jokin näistä ehdoista ei täyty, ota yhteys Endress+Hauserin myyntiin.

4.2 Varastointi ja kuljetus

4.2.1 Varastointiolosuhteet

Käytä alkuperäispakkausta.

Varastoi mittalaite puhtaaseen ja kuivaan tilaan ja suojaa se iskuilta (EN 837-2).

4.2.2 Tuotteen kuljetus mittauspisteeseen

VAROITUS

Virheellinen kuljetus!

Kotelo ja kalvo saattavat vaurioitua, ja vaarana on myös loukkaantuminen!

- Kuljeta kenttälaitte mittauspisteelle alkuperäispakkauksessa tai kotelosta kiinni pitämällä.
- Noudata turvallisuusohjeita ja kuljetusmääräyksiä, jotka koskevat yli 18 kg (39,6 lbs) painoisia laitteita.

5 Asennus

5.1 Asennusvaatimukset

5.1.1 Yleiset asennusohjeet

- Laitteet, jossa on G 1 1/2 -kierre:
Kun laitetta kierretään säiliöön, litteä tiivistä on asetettava prosessiliitännän tiivistepinnalle. Jotta prosessikalvoon ei kohdistu ylimääräistä jännitystä, kierrettä ei tule koskaan sulkea hampulla tai vastaavilla materiaaleilla.
- Laitteet, joissa NPT-kierteet:
 - Kierrä kierteen ympärille Teflon-teippi tiivistämiseksi.
 - Kiristä laite vain kuusikulmapultilla. Älä käännä koteloa.
 - Älä ylikiristä kierrettä, kun ruuvaat. Maks. kiristystiukkuus: 20 ... 30 Nm (14.75 ... 22.13 lbf ft)
- Seuraaville prosessiliitännöille on määritetty kiristystiukkuus maks. 40 Nm (29.50 lbf ft):
 - Kierre ISO228 G1/2 (tilauskoodi "GRC" tai "GRJ" tai "GOJ")
 - Kierre DIN13 M20 x 1.5 (tilauskoodi "G7J" tai "G8J")

5.1.2 PVDF-kierteellä varustettujen anturimoduulien asentaminen

VAROITUS

Prosessiliitännän vaurioitumisvaara!

Loukkaantumisvaara!

- ▶ PVDF-kierteellä varustetut anturimoduulit on asennettava mukana toimitetulla asennuskiinnikkeellä!

VAROITUS

Paineen ja lämpötilan aiheuttama materiaalien väsyminen!

Loukkaantumisvaara, jos osat irtoavat! Kierre voi löystyä, jos se altistuu korkealle paineelle tai lämpötilakuormille.

- ▶ Kierteen eheys on tarkastettava säännöllisesti. Voi olla, että kierrettä on kiristettävä uudelleen maksimikiristystiukkuuteen 7 Nm (5.16 lbf ft). 1/2" NPT -kierteen tiivistämiseen suositellaan teflonteippiä.

5.2 Laitteen asentaminen


5.2.1 Yleiset asennusohjeet

HUOMAUTUS

Laitteen vaurioituminen!


Jos lämmitetty laite viennetään puhdistusprosessin aikana (esim. viileällä vedellä), lyhyeksi aikaa kehittyä alipaine, jolloin kosteutta pääsee anturiin paineentasauselementin (1) kautta.

- ▶ Asenna laite seuraavasti.

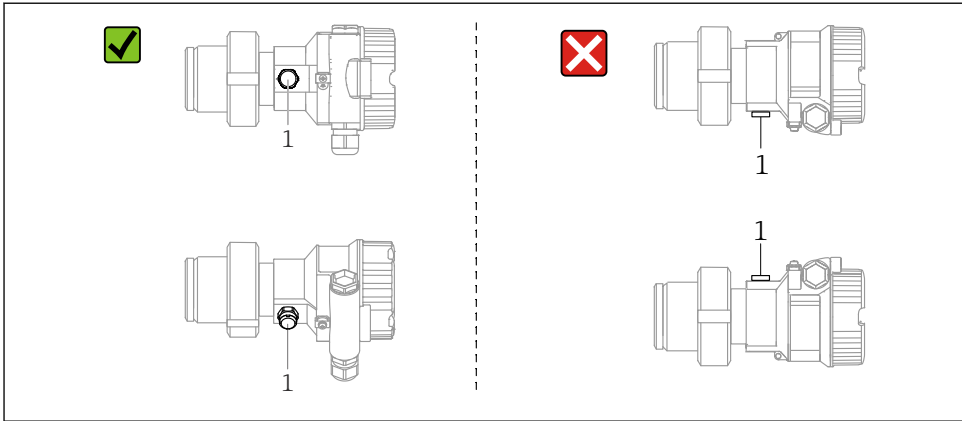

A0028471

- Pidä paineentasausaukko ja GORE-TEX® -suodatin (1) puhtaina.
- Älä puhdista tai kosketa prosessin erityskalvoa kovilla tai terävillä esineillä.
- Sauva- ja kaapeliversion prosessikalvo on suojattu mekaanisilta vaurioilta muovisuojuksella.
- Laite on asennettava seuraavasti, että se täyttää ASME-BPE:n (osan SD-puhdistettavuus) puhdistettavuusvaatimukset:

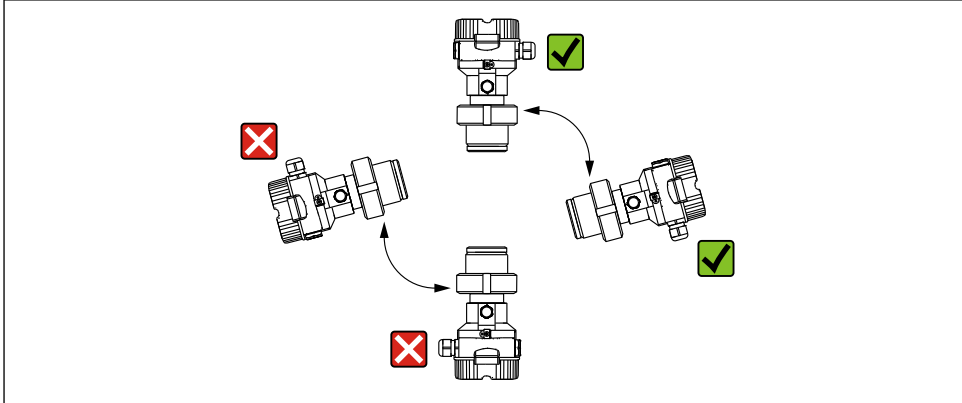

A0028472

5.2.2 FMB50

Pinnanmittaus

- Asenna laite aina matalimman mittauspisteen jälkeen.
- Älä asenna laitetta seuraaviin kohtiin:
 - täyttösuojaan
 - säiliön ulostuloon
 - pumpun imualueelle
 - säiliössä kohtaan, johon sekoittimen painepulssit voivat vaikuttaa.
- Kalibrointi- ja toimintatesti voidaan tehdä helpommin, jos asennat laitteen sulkulaitteen alavirtaan.
- Deltapilot M on myös eristettävä, jos kyseessä on väliaine, joka voi kovettua kylmänä.

Paineen mittaus kaasuista

Asenna Deltapilot M M, jossa on sulkulaite laskupisteen yläpuolella, jotta kondensaatti pääsee virtaamaan prosessiin.

Paineen mittaus höyryistä


- Asenna Deltapilot M M ja vesilukko mittauspisteen alle.
- Täytä vesilukko nesteellä ennen käyttöönottoa. Vesilukko alentaa lämpötilan lähes ympäristön lämpötilaan.

Paineen mittaus nesteistä

Asenna Deltapilot M M niin, että sulkulaite ja vesilukko ovat alempana tai samalla tasolla kuin laskupiste.


5.2.3 FMB51/FMB52/FMB53

- Asennettaessa sauva- ja kaapeliversioita varmista, että anturin pää sijaitsee mahdollisimman vapaassa kohdassa suhteessa virtaukseen. Anturin suojaamiseksi sivuttaisliikkeen aiheuttamalta iskulta asenna anturi ohjainputkeen (mieluiten muoviseen) tai kiinnitä se kiinnikkeellä.
- Kun kyseessä on räjähdysvaarallisille alueille tulevat laitteet, noudata tarkasti turvallisuusohjeita kotelon kannen ollessa auki.
- Jatkokaapelin tai anturisauvan pituus perustuvat suunniteltuun pinnan nollapisteeseen. Suojakorkin korkeus täytyy ottaa huomioon suunniteltaessa mittauspisteen asettelua. Pinnan nollapiste (E) vastaa prosessin eristyskalvon sijaintia. Pinnankorkeuden nollapiste = E; anturin yläosa = L.

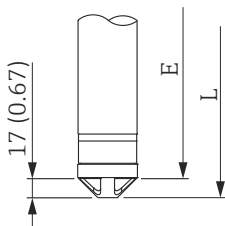

A0023559

5.2.4 Kiinnityspuristimen FMB53 asennus

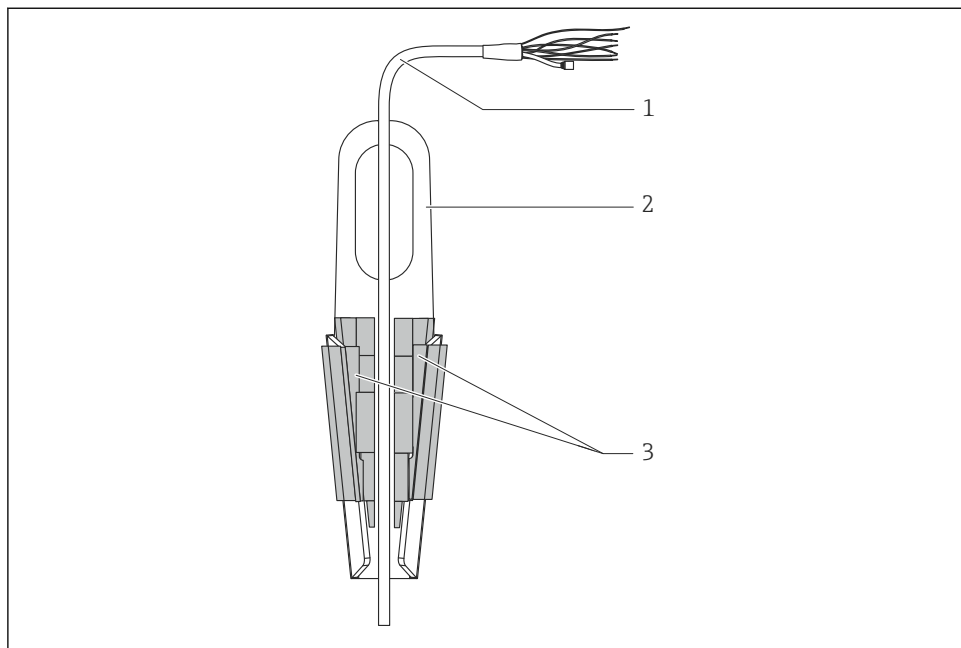

A0018793

- 1 Jatkokaapeli
- 2 Kiinnityspuristin
- 3 Kiinnitysleuat

Kiinnityspuristimen asennus:

1. Asenna kiinnityspuristin (2). Kun valitset yksikön kiinnityspaikkaa, huomioi jatkokaapelin (kohta 1) ja laitteen paino.
2. Nosta kiinnitysleuat (kohta 3). Aseta jatkokaapeli (kohta 1) kiinnitysleukojen väliin, kuten kuvassa.
3. Pidä jatkokaapelia asennossa (kohta 1) ja työnnä kiinnitysleuat (kohta 3) taakse alas. Napauta kevyesti kiinnitysleukojen yläosaa, jotta kiinnitysleuat kiinnittyvät kunnolla.

5.2.5 Lisäasennusohjeet

Anturin kotelon tiivistäminen

- Koteloon ei saa päästä kosteutta asennettaessa tai käytettäessä laitetta tai luotaessa sähköliitintä.
- Tiivistä aina kotelon kansi ja läpivientiaukot kunnolla.

5.2.6 Laippa-asennuksen tiiviste

HUOMAUTUS

Virheelliset mittaustulokset.

Tiivistettä ei saa painaa prosessikalvoa vasten, sillä se voi vaikuttaa mittaustulokseen.

- Varmista, että tiiviste ei kosketa prosessin kalvoa.

5.2.7 Kotelon kansien sulkeminen

HUOMAUTUS

EPDM-kansitiivisteellä varustetut laitteet - lähettimen vuotovaara!

Mineraali-, eläinrasva- tai kasvirasvapohjaiset voiteluaineet turvottavat EPDM-kansitiivistettä ja lähettimeen tulee siksi vuotoja.

- Kierrettä ei tarvitse voidella, sillä se on voideltu jo tehtaalla.

HUOMAUTUS

Kotelon kansi ei mene enää kiinni.

Kierre on vaurioitunut!

- Kun suljet kotelon kannet, varmista, että kansien kierteet ja kotelo ovat puhtaat liasta, esim. hiekasta. Jos tunnet vastusta, kun suljet kannet, tarkasta uudestaan, ovatko kierteissä tahroja tai epäpuhtauksia.

6 Sähköliitântä

6.1 Liitântävaatimukset

6.1.1 Suojaus/potentiaalintasaus

- Saat optimaalisen suojauksen häiriöitä vastaan, jos suojaus on liitetty molemmille puolille (laitekaappiin ja laitteeseen). Jos laitoksella voidaan odottaa potentiaalintasausvirtoja, maadoitussuojaus vain yhdellä puolella, mieluiten lähettimessä.
- Noudatettava sovellettavia säädöksiä, kun laitetta käytetään räjähdysvaarallisilla alueilla. Erillinen Ex-dokumentti ja tekniset lisätiedot ja ohjeet sisältyvät kaikkiin Ex-järjestelmiin vakiona. Liitä kaikki laitteet paikalliseen potentiaalintasaukseen.

6.2 Laitteen kytkentä

VAROITUS


Syöttöjännite saattaa kytkeytyä päälle!

Sähköisku- ja/tai räjähdysvaara!

- ▶ Varmista, että laitoksessa ei käynnistetä mitään hallitsemattomia prosesseja.
- ▶ Katkaise syöttöjännite ennen laitteen kytkentää.
- ▶ Kun mittauslaitetta käytetään räjähdysvaarallisissa tiloissa, laitteen asennuksessa on myös noudatettava voimassa olevia kansallisia normeja ja määräyksiä ja turvallisuusohjeita tai asennus- tai tarkastuspiirustuksia.
- ▶ Laitteella on oltava standardin IEC/EN61010 mukainen sopiva virrankatkaisin.
- ▶ Laitteet, joissa on integroitu ylijännitesuoja, on maadoitettava.
- ▶ Napaisuudelta suojaavat piirit, HF-vaikutukset ja ylijännitepiikit integroidaan.

Kytke laite seuraavassa järjestyksessä:


1. Tarkasta, vastaako syöttöjännite laitekilvessä ilmoitettua syöttöjännitettä.
2. Katkaise syöttöjännite ennen laitteen kytkentää.
3. Irrota kotelon kansi.
4. Ohjaa kaapeli läpivientiholkin läpi. Käytä mieluiten suojattua, kierrettyä parikaapelia.
5. Kytke laite seuraavan kaavion mukaisesti.
6. Ruuvaa kotelon kansi paikalleen.
7. Kytke syöttöjännite päälle.

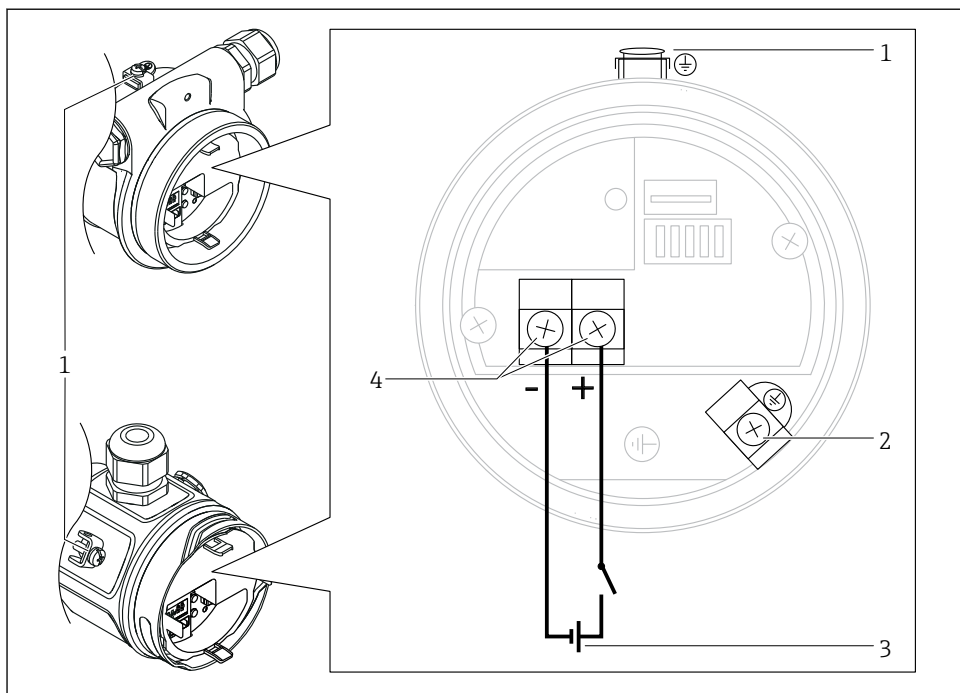

A0029967

- 1 Ulkoinen maadoitusliitin
- 2 Maadoitusliitin
- 3 FOUNDATION Fieldbus: syöttöjännite: 9...32 VDC (virrantasaaaja)
- 4 Syöttöjännite- ja signaaliliittimet


6.2.1 Johtoversion kytkeminen (vain FMB50)

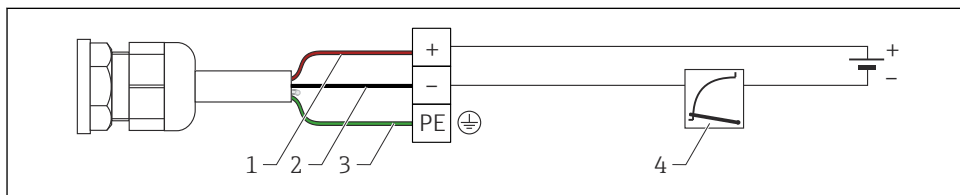

A0019991

- 1 RD = punainen
- 2 BK = musta
- 3 GNYE = vihreä
- 4 4...20 mA

6.2.2 Laitteiden kytkentä 7/8"-pistokkeella

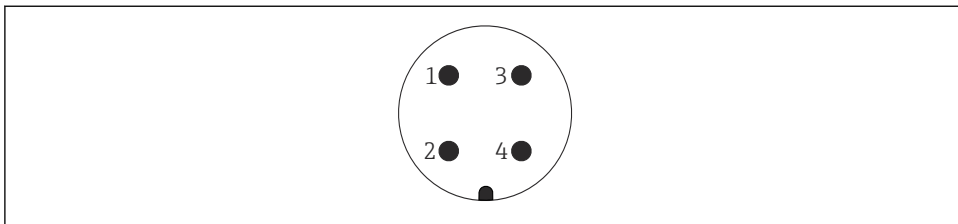

A0011176

- 1 Signaali -
- 2 Signaali +
- 3 Suojaus
- 4 Ei kytketty

6.2.3 Syöttöjännite

FOUNDATION Fieldbus

Versio ei-räjähdysvaarallisiin tiloihin: 9...32 V DC

6.2.4 Virran kulutus

16 mA $\pm$ 1 mA, kytkentävirta vastaa seuraavaa: IEC 61158-2, klausuuli 21.

6.2.5 Liittimet

- Syöttöjännite ja sisäinen maadoitusliitin: 0.5 ... 2.5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Ulkoinen maadoitusliitin: 0.5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.6 Kaapelierittely


FOUNDATION Fieldbus

Käytä suojattua kaapelia, jossa on kaksi kierrettyä johdinta, mielellään kaapelityyppiä A.

 Lisätietoja kaapelierittelyistä saat käyttöohjeista BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Yleiskatsaus", FOUNDATION Fieldbus ohjeistus ja IEC 61158-2 (MBP).

7 Käyttövaihtoehdot


7.1 Käyttö ilman käyttövalikkoa

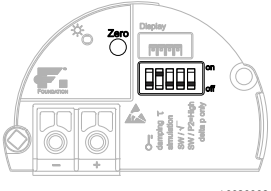Käyttövaihtoehdot	Selitys	Kuva	Kuvaus
Paikallinen käyttö ilman laitteen näyttöä	Laitetta käytetään elektroniikkakojeen käyttöpainikkeilla ja DIP-kytkimillä.		→  16

7.1.1 Käyttöelementtien sijainti

Käyttöpainike ja DIP-kytkimet ovat laitteen elektroniikkaosan päällä.

FOUNDATION Fieldbus

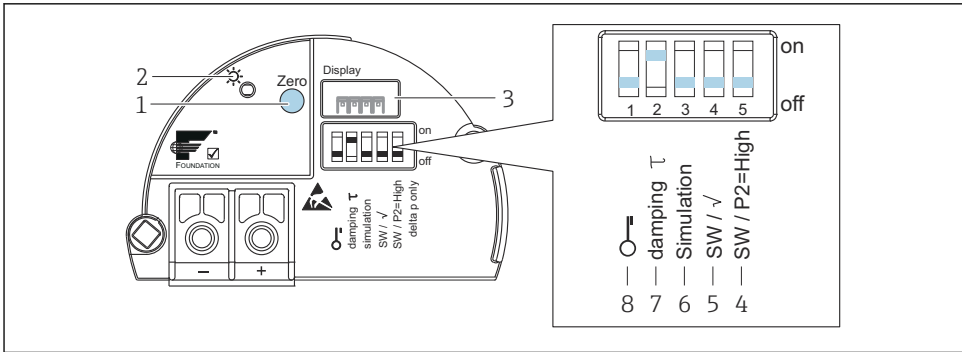

A0032660

- Asentonollauksen säätämisen (Zero) tai nollauksen käyttöpainike
- Vihreä LED osoittaa onnistuneen toiminnan
- Valinnaisen paikallisen näytön liitäntäportti
- DIP-kytkin vain Deltabar M:lle
- DIP-kytkin vain Deltabar M:lle
- DIP-kytkin simulointitilaa varten
- DIP-kytkin, jotta vaimennus voidaan kytkeä päälle/pois
- Kenttälaitteen mitattuun arvoon liittyvät lukituksen/lukituksen avauksen parametrit

DIP-kytkimien toiminta

Symboli/merkintä	Katkaisijan asento	
	"off"	"on"
 A0011978	Laite avataan lukituksesta. Mitattuun arvoon liittyviä parametrejä voidaan muokata.	Laite on lukittu. Mitattuun arvoon liittyviä parametrejä ei voi muokata.
vaimennus τ	Vaimennus kytketään pois päältä. Lähtösignaali seuraa mitatun arvon muutoksia viiveellä.	Vaimennus kytketään päälle. Lähtösignaali seuraa mitattuja arvoja viiveajan jälkeen τ . ¹⁾
Simulation	Simulointitila on kytketty pois päältä (tehdasasetus).	Simulointitila on kytketty päälle.

- 1) Viiveajan arvo voidaan määrittää käyttövalikosta ("Setup" → "Damping"). Tehdasasetus: $\tau = 2$ s tai tilauksen erittelyjen mukaan.

Käyttöelementtien toiminta

Painike	Tarkoitus
Zero , painetaan vähintään 3 sekunnin ajan	Asentonollaus Paina painiketta vähintään 3 sekuntia. Elektroniikkakojeen LED syttyy hetkeksi, jos käytetty paine hyväksytään asentonollaukseen. Katso myös seuraava kappale "Asentonollauksen määrittäminen paikan päällä."
Zero , painetaan vähintään 12 sekunnin ajan	Reset Kaikki parametrit nollataan tilauksen konfiguraatioon.


Asentonollauksen määrittäminen paikan päällä

- Käytön lukituksen täytyy olla avattuna.
- Laite on konfiguroitu normaalisti "Pressure"-mittaustilaan (Cerabar, Deltabar) tai "Level"-mittaustilaan (Deltapilot).
Käyttö FF-konfigurointiohjelmalla: painemuunninlohkossa voit muuttaa mittaustilaa PRIMARY_VALUE_TYPE-parametrillä.
- Käyttöpaineen täytyy olla anturin nimellispaineen rajoissa. Katso laitekilven tiedot.
- Voit täsmätä parametritietokannan suorittamalla "Täsmää laite" -toiminnon (asentonollauksen jälkeen) FF-isännällä.

Asentonollauksen tekeminen:

1. Paine on kytkettynä laitteelle.
2. Paina painiketta vähintään 3 sekuntia.
3. Jos elektroniikkakojeen LED syttyy hetkeksi palamaan, käytetty paine hyväksyttiin asentonollaukseen. Jos LED ei syty, käytettyä painetta ei hyväksytty. Noudata syöttörajoja. Katso virheviestien tiedot käyttöohjeista.


7.2 Käyttö laitteen näytöstä (lisävaruste)

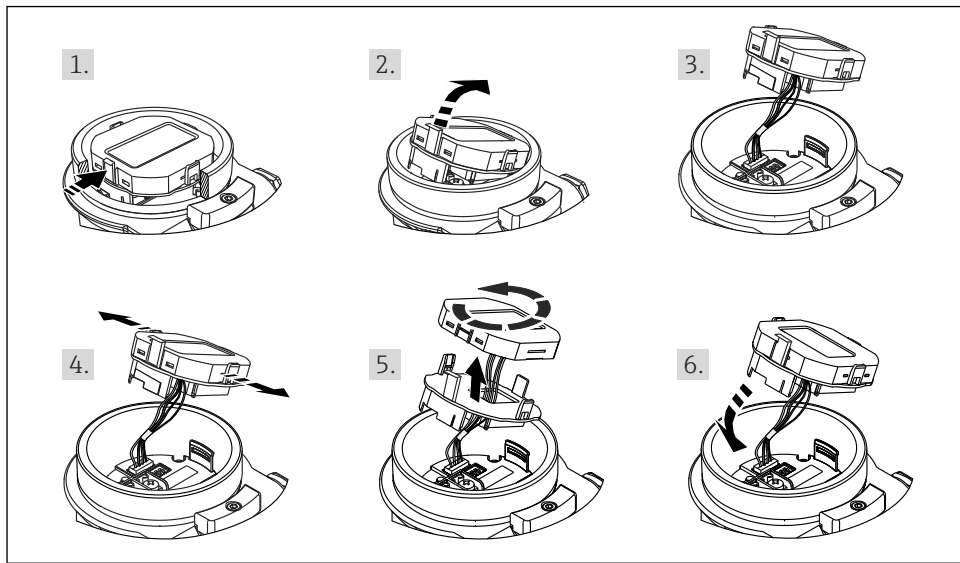

A0028500

Toiminnot:

- 8-numeroisen mitatun arvon näyttö mukaan lukien merkki ja desimaalipiste.
- Nykyisen paineen mitta-arvon graafinen näyttö pylväsdiagrammina suhteessa painemuunninlohkon asetettuun painealueeseen. Painealue asetetaan SCALE_IN -parametrilla (FF-konfigurointiohjelman, ei paikallisen näytön kautta).
- Kolme käyttöpainiketta
- Helppo ja täydellinen valikko-ohjaus, sillä parametrit on jaettu useisiin tasoihin ja ryhmiin
- Jokaisella parametrilla on 3-merkinen parametrikoodi helppoa navigaatiota varten
- Mahdollisuus konfiguroida näyttö vastaamaan yksilöllisiä vaatimuksia ja toiveita, esimerkiksi kieli, vaihtuva näyttönäkymä, muiden mitattujen arvojen näyttö (esimerkiksi anturin lämpötila, kontrastin asetus)
- Kattavat vianmääritystoiminnot (virheilmoitukset, varoitukset, yms.)

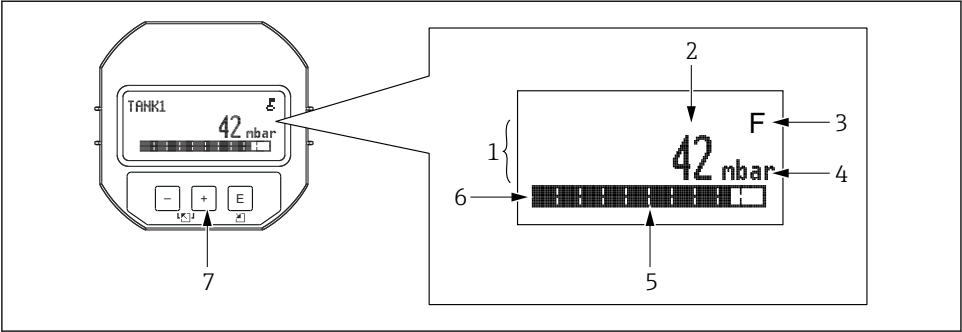

A0030013

- 1 Pääriivi
- 2 Arvo
- 3 Symboli
- 4 Yksikkö
- 5 Pylväsdiagrammi
- 6 Informaattorivi
- 7 Käyttöpainikkeet

Seuraava taulukko kuvaa symboleita, jotka voivat tulla LCD-näyttöön. Neljä symbolia ilmestyy samaan aikaan.

Symboli	Tarkoitus
 A0018154	Lukitusymboli Laitteen toiminta on lukittu. Laitteen lukituksen avaaminen, .
 A0018155	Tietoliikenteen symboli Tiedonsiirto tietoyhteydellä
 A0013958	Virheviesti "Out of specification" Laitte toimii teknisten erittelyrajojen ulkopuolella (esim. käynnistyksen tai puhdistuksen aikana).
 A0013959	Virheviesti "Service mode" Laitte on huoltotilassa (esim. simuloinnin aikana).
 A0013957	Virheviesti "Maintenance required" Laitte on huollettava. Mitattu arvo jää voimaan.
 A0013956	Virheviesti "Failure detected" Toiminnallinen virhe on tapahtunut. Mitattu arvo ei ole enää voimassa.
 A0018156	Simuloinnin symboli Simulointitila aktivoidaan. Simuloinnin DIP-kytkin 2 asetetaan tilaan "On".

7.2.1 Käyttöpainikkeet näytössä ja käyttömoduulissa

Käyttöpainike(-painikkeet)	Tarkoitus
 A0017879	- Siirry valintalistalla alaspäin - Muokkaa numeerisia arvoja tai merkkejä toiminnon sisällä
 A0017880	- Siirry valintalistalla ylöspäin - Muokkaa numeerisia arvoja tai merkkejä toiminnon sisällä
 A0017881	- Vahvista syöttö - Siirry seuraavaan kohtaan - Valitse valikon osa ja aktivoi muokkaustila
 ja  A0017879 A0017881	Paikallisnäytön kontrastiasetus: tummempi
 ja  A0017880 A0017881	Paikallisnäytön kontrastiasetus: kirkaampi
 ja  A0017879 A0017880	ESC-toiminnot: - Poistu parametrin muokkaustilasta tallentamatta muutettua arvoa - Olet valikon valintatasolla. Aina kun painat näitä painikkeita samanaikaisesti, siirryt yhden tason ylemmäs valikossa.

7.2.2 Toimintaesimerkki: parametrit, joissa on valintalista

Esimerkki: valitaan valikosta kieleksi "Deutsch".

Kieli	000	Käyttö
1	✓ English Deutsch	"English" on asetettu valikon kieleksi (oletusarvo). A ✓ valikkotekstin edessä tarkoittaa vaihtoehtoa, joka on tällä hetkellä aktiivisena.
2	Deutsch ✓ English	Valitse "Deutsch" käyttämällä  tai  .
3	✓ Deutsch English	- Valitse  vahvistaaksesi. Valikkotekstin edessä oleva ✓ osoittaa aktiivisena olevan vaihtoehdon ("Deutsch" on nyt valittu valikon kieleksi). - Käytä  poistuaksesi parametrin muokkaustilasta.

7.2.3 Toimintaesimerkki: Käyttäjän määrittämät parametrit

Esimerkki: "Set URV (014)" -parametrin asettaminen 100 mbar (1.5 psi) - 50 mbar (0.75 psi).

Valikkopolku: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

	Set URV	014	Käyttö
1		mbar	Paikallisinäyttö näyttää muutettavan parametrin. "mbar"-yksikkö määritetään toisessa parametrissa eikä sitä voi muuttaa täällä.
2		mbar	Paina tai siirtyäksesi muokkaustilaan. Ensimmäinen numero korostetaan mustalla.
3		mbar	Käytä painiketta vaihtaaksesi "1" arvoon "5". Paina painiketta vahvistaaksesi arvon "5". Kohdistin hyppää seuraavaan kohtaan (korostettu mustalla). Vahvista "0" käyttämällä (toisen paikka).
4		mbar	Kolmas numero korostetaan mustalla ja sitä voi nyt muokata.
5		mbar	Käytä painiketta vaihtaaksesi symboliin "". Käytä tallentaaksesi uuden arvon ja poistuaksesi muokkaustilasta. Katso seuraava kuva.
6		mbar	Uusi mittausalueen yläarvo on 50 mbar (0.75 psi). Käytä poistuaksesi parametrin muokkaustilasta. Paina tai päästäksesi muokkaustilaan.

7.2.4 Käyttöesimerkki: Senhetkisen paineen hyväksyminen

Esimerkki: asentonollauksen asettaminen.

Valikkopolku: Main menu → Setup → Position adjustment

	Asentonollaus	007	Käyttö
1	Cancel Confirm		Asentonollauksen paine on läsnä laitteessa.
2	Cancel Confirm		Käytä tai vaihtaaksesi "Confirm"-vaihtoehtoon. Aktiivisena oleva vaihtoehto korostetaan mustalla.
3	Säätö on hyväksytty!		Käytä painiketta hyväksyäksesi asentonollaukseen käytetyn paineen. Laite vahvistaa tämän säädön ja siirtyy takaisin parametriin "Position adjustment".
4	Cancel Confirm		Käytä poistuaksesi parametrin muokkaustilasta.

8 Käyttöönotto

Laite määritetään vakiona mittauksilaan "Level".

Mittausalue ja mittayksikkö, jossa mitattu arvo välitetään, vastaavat laitekilven tietoja.

VAROITUS

Suurin sallittu prosessipaine on ylitetty!

Loukkaantumisvaara, jos osat irtoavat! Varoitukset näytetään, jos paine on liian korkea.

- ▶ Jos paine on pienempi kuin pienin sallittu minimipaine tai suurempi kuin suurin sallittu laitteessa oleva paine, seuraavat viestit lähetetään peräkkäin (riippuen asetuksesta "Alarm behavior" (050) -parametrissa): "S140 Working range P" tai "F140 Working range P" "S841 Sensor range" tai "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Käytä laitetta ainoastaan anturin mittausalueen rajoissa!

HUOMAUTUS

Suurin sallittu prosessipaine on alitettu!

Viestit näytetään, jos paine on liian alhainen.

- ▶ Jos paine on pienempi kuin pienin sallittu minimipaine tai suurempi kuin suurin sallittu laitteessa oleva paine, seuraavat viestit lähetetään peräkkäin (riippuen asetuksesta "Alarm behavior" (050) -parametrissa): "S140 Working range P" tai "F140 Working range P" "S841 Sensor range" tai "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Käytä laitetta ainoastaan anturin mittausalueen rajoissa!

8.1 Käyttöönotto käyttövalikon kautta

8.1.1 Kielen, mittauksilaan ja paineyksikön valinta

Language (000)

Navigointi

  Main menu → Language

Kirjoitusoikeudet

Käyttäjä/huoltoinsinööri/ekspertti

Kuvaus

Valitse valikon kieli paikallisnäytölle.

Valinta

- English
- Muu kieli (valittu laitteen tilauksen yhteydessä)
- Kolmas kieli jos saatavilla (tuotantolaitoksen kieli)

Tehdasasetus

English

Press. eng. unit (125)

Kirjoitusoikeus	Käyttäjä/huoltoinsinööri/ekspertti
Kuvaus	Valitse paineen yksikkö. Jos valitaan uusi paineen yksikkö, kaikki paineeseen liittyvät parametrit muunnetaan ja näytetään uudessa yksikössä.
Valinta	■ mbar, bar ■ mmH₂O, mH₂O ■ H₂O, ftH₂O ■ Pa, kPa, MPa ■ psi ■ mmHg, inHg ■ kgf/cm²
Tehdasasetus	mbar tai bar riippuen anturimoduulin nimellismittausalueesta tai tilauksen mukaisista erittelyistä.

8.1.2 Asentonollaus

Corrected press. (172)

Navigointi	 Setup → Corrected press.
Kirjoitusoikeudet	Käyttäjä/huoltoinsinööri/ekspertti
Kuvaus	Näyttää mitatun paineen anturin säädön ja asentonollauksen.
Huomio	Jos arvo ei ole "0", se voidaan korjata arvoon "0" asentonollaus.

Pos. zero adjust (007) (gauge pressure sensors))

Kirjoitusoikeus	Käyttäjä/huoltoinsinööri/ekspertti
Kuvaus	Asentonollauksen säätö – paine-eroa nollan (asetuspiste) ja mitatun paineen välillä ei tarvitse tietää.

Esimerkki

- Mitattu arvo = 2.2 mbar (0.033 psi)
- Korjaa mitattu arvo parametrin "Pos. zero adjust" avulla ja vahvista valitsemalla "Confirm". Tämä merkitsee sitä, että kohdennat nykyisen paineen arvoksi 0,0.
- Mitattu arvo (asentonollauksen jälkeen) = 0,0 mbar
- Virta-arvo korjautuu myös.

Valinta

- Confirm
- Cancel

Tehdasasetus

Cancel

Calib. offset (192) / (008) (absolute pressure sensor)

Kirjoitusoikeudet

Huoltoinsinööri/ekspertti

Kuvaus

Asentonollaus – paine-ero asetuspisteen ja mitatun paineen välillä täytyy olla tiedossa.

Esimerkki

- Mitattu arvo = 982.2 mbar (14.73 psi)
- Korjaat mitatun arvon syötetyllä arvolla, esim. 2.2 mbar (0.033 psi) parametrilla "Calib. offset". Tämä merkitsee sitä, että kohdennat nykyisen paineen arvoksi 980.0 mbar (14.7 psi).
- Mitattu arvo (asentonollauksen jälkeen) = 980.0 mbar (14.7 psi)
- Virta-arvo korjautuu myös.

Tehdasasetus

0.0

8.2 Paineen mittauksen konfigurointi

8.2.1 Kalibrointi ilman viitepainetta (kuiva kalibrointi)



Kalibrointi on mahdollista vain FieldCarella.

Esimerkki:

Tässä esimerkissä laite, jossa on 400 mbar (6 psi) anturi, on konfiguroitu 0 ... +300 mbar (0 ... 4.5 psi) mittausalueelle, ts. on kohdennettu arvoille 0 mbar ja 300 mbar (4.5 psi).

Edellytykset:

Tämä on teoreettinen kalibrointi, toisin sanoen ala- ja ylärajan painearvot ovat tiedossa.



Laitteen asennon takia mitatuissa arvoissa saattaa esiintyä paineensiirtymiä, jolloin mitattu arvo ei ole nolla paineettomassa tilanteessa. Tiedot asentonollauksen tekemisestä katso → 22.

	Kuvaus
1	Valitse mittaustila "Pressure" parametrin "Measuring Mode" avulla. Valikkopolku: Setup → Measuring mode VAROITUS Mittaustilan muuttaminen vaikuttaa mittausväliin (URV) Tämä tilanne voi johtaa tuotteen ylivuotamiseen. ► Jos mittaustilaa muutetaan, mittausvälin (URV) asetus täytyy tarkastaa käyttövalikossa "Setup" ja tarvittaessa muuttaa.
2	Valitse "Scale in. press. eng. unit" -parametrin kautta paineyksikkö, tässä esimerkiksi "mbar". Valikkopolku: Setup → Scale in. press. eng. unit
3	Syötä "Scale in. set LRV" -parametrin kautta painearvo 0 mbar. Valikkopolku: Expert → Communication → Transducer Block Pressure → "Scale in. set LRV"
4	Syötä "Scale in. set URV" -parametrin kautta painearvo 300 mbar (4,35 psi). Valikkopolku: Expert → Communication → Transducer Block Pressure → Scale in. set URV
5	Tulos: Mittausalueeksi on konfiguroitu 0 ... +300 mbar (0 ... 4.5 psi).



71555534

www.addresses.endress.com
