


# Kratka navodila za uporabo **Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53**

Hidrostatično merjenje nivoja  
FOUNDATION Fieldbus  
Senzor tlaka z merilno celico CONTITE™ (obstojno proti kondenzatu)

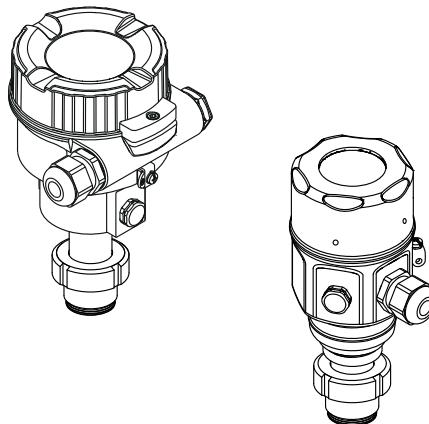


Ta kratka navodila za uporabo ne nadomeščajo navodil za uporabo ("Operating Instructions") naprave.

Podrobnejše informacije o napravi boste našli v navodilih za uporabo ("Operating Instructions") in drugi dokumentaciji.

Na voljo za vse izvedbe naprave prek

- interneta: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- pametnega telefona ali tablice: aplikacija *Endress+Hauser Operations*

# 1 Povezana dokumentacija

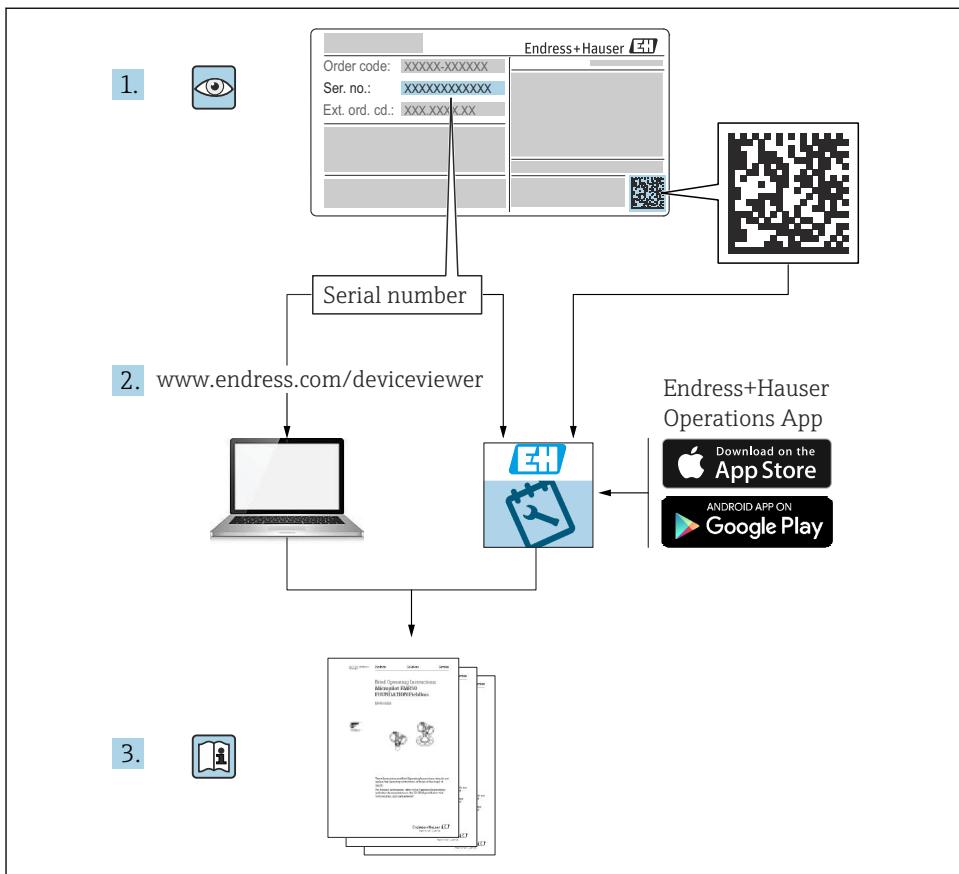

## 2 O dokumentu

### 2.1 Funkcija dokumenta

Kratka navodila za uporabo vsebujejo vse bistvene informacije od prevzemne kontrole do prvega prevzema v obratovanje.

## 2.2 Uporabljeni simboli

### 2.2.1 Varnostni simboli

#### NEVARNOST

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

#### OPOZORILO

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.

#### POZOR

Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.

#### OBVESTILO

Ta simbol opozarja na informacijo v zvezi s postopki in drugimi dejstvi, ki niso v neposredni povezavi z možnostjo telesnih poškodb.

### 2.2.2 Elektro simboli

#### Zaščitni ozemljitveni priključek (PE)

Ozemljitveni priključek, ki mora biti povezan z ozemljitvijo pred povezovanjem katerih koli drugih povezav.

Ozemljitvene sponke so v napravi in zunaj naprave:

- Notranja ozemljitvena sponka: zaščitni ozemljitveni priključek je povezan z električnim omrežjem.
- Zunanja ozemljitvena sponka: naprava je povezana z ozemljilnim sistemom postroja.

### 2.2.3 Simboli posebnih vrst informacij in ilustracije

#### Simboli posebnih vrst informacij in ilustracije

##### Dovoljeno

Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.

##### Prepovedano

Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.

##### Nasvet

Označuje dodatno informacijo.



Sklic na dokumentacijo



Sklic na stran



Vizualni pregled



Opomba ali individualni korak, ki ga je treba upoštevati.

**1, 2, 3, ...**

Številke komponent

**1, 2, 3**

Koraki postopka



Rezultat koraka

## 2.3 Registrirane blagovne znamke

- KALREZ®  
Registrirana blagovna znamka E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, ZDA
- TRI-CLAMP®  
Registrirana blagovna znamka Ladish & Co., Inc., Kenosha, ZDA
- FOUNDATION™ Fieldbus  
Registrirana blagovna znamka skupine FieldComm Group, Austin, ZDA
- GORE-TEX® je blagovna znamka W.L. Gore & Associates, Inc., ZDA

## 3 Osnovna varnostna navodila

### 3.1 Zahteve glede osebja

Osebe, ki izvajajo opravila, morajo izpolnjevati te zahteve:

- ▶ So usposobljeni, kvalificirani strokovnjaki z ustreznno kvalifikacijo za specifično funkcijo in opravilo, ki ju opravljajo.
- ▶ Za izvajanje nalog jih je pooblastil lastnik/upravitelj postroja.
- ▶ Poznati morajo relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del morajo prebrati in razumeti navodila v tem dokumentu, morebitnih dopolnilnih dokumentih in certifikatih (glede na področje uporabe).
- ▶ Slediti morajo navodilom in upoštevati osnovne pogoje.

### 3.2 Namenska uporaba

Deltapilot M je senzor hidrostatičnega tlaka za meritve nivoja in tlaka.

#### 3.2.1 Predvidljiva nepravilna uporaba

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nenamenske rabe.

V primeru dvoma:

- ▶ Endress+Hauser nudi pomoč pri ugotavljanju korozjske odpornosti omočenih materialov na posebne medije in medije za čiščenje, vendar v okviru te pomoči ne daje nobenega jamstva in ne prevzema odgovornosti.

### 3.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- ▶ Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo, skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.

- Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.

### 3.4 Varnost obratovanja

Nevarnost poškodb!

- Naprava naj obratuje le pod ustreznimi tehničnimi in varnostnimi pogoji.
- Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

#### Predelave naprave

Neodobrene spremembe naprave niso dovoljene in lahko vodijo do nepredvidljivih nevarnosti:

- Če so spremembe kljub vsemu nujne, se posvetujte z ustreznimi predstavniki proizvajalca Endress+Hauser.

#### Popravilo

Zaradi zagotavljanja obratovalne varnosti in zanesljivosti velja naslednje:

- Popravila izvajajte le, če so izrecno dovoljena.
- Upoštevajte lokalno zakonodajo, ki se nanaša na popravila električnih naprav.
- Vedno uporabljajte le originalne Endress+Hauser nadomestne dele in dodatno opremo.

#### Nevarno območje

Zaradi zagotavljanja varnosti osebja in postroja v primeru uporabe te naprave v nevarnih območjih (npr. protieksplozjska zaščita, tlačne posode):

- Na tipski ploščici naprave preverite, ali je v nevarnem območju njena uporaba na želeni način dovoljena.
- Upoštevajte specifikacije v dodatni dokumentaciji, ki je sestavni del teh navodil.


### 3.5 Varnost izdelka

Ta merilnik je zasnovan skladno z dobro inženirske prakso, da ustreza najsodobnejšim varnostnim zahtevam. Bil je preskušen in je tovarno zapustil v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Skladen je tudi z zahtevami direktiv ES, navedenimi v za to napravo specifični ES-izjavi o skladnosti. Endress+Hauser to potrjuje z oznako EC na merilniku.

## 4 Prevzemna kontrola in identifikacija izdelka

### 4.1 Prevzemna kontrola

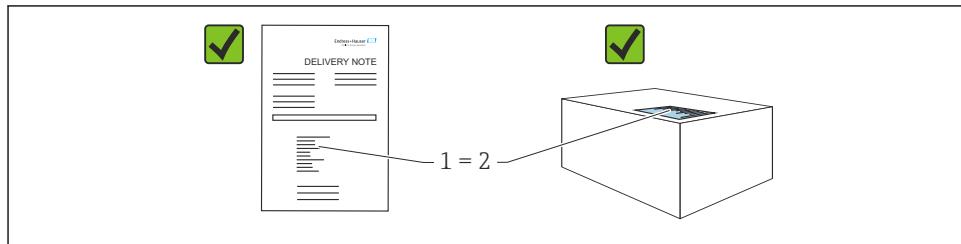

- Sta kataloški kodi na dobavnici (1) in nalepki izdelka (2) enaki?
- Ali so izdelki nepoškodovani?
- Se podatki na tipski ploščici ujemajo s podatki v naročilu in na dobavnici?
- Ali je priložena dokumentacija?
- Če je potrebno (glej tipsko ploščico): ali so varnostna navodila "Safety Instructions (XA)" priložena?

**i** Če kateri od teh pogojev ni izpolnjen, se obrnite na svojega zastopnika podjetja Endress +Hauser.

### 4.2 Skladiščenje in transport

#### 4.2.1 Pogoji skladiščenja

Uporabljajte originalno embalažo.

Merilno napravo skladite na suhem in čistem mestu, zaščiteno pred poškodbami zaradi udarcev (EN 837-2).

#### 4.2.2 Prenos merilnika na merilno mesto

##### **⚠️ OPOZORILO**

##### **Nepravilen transport!**

Ohišje in membrana se lahko poškodujeta, nevarnost telesnih poškodb!

- ▶ Merilno napravo vedno prenašajte v originalni embalaži ali pa jo med prenosom držite za procesni priključek.
- ▶ Upoštevajte varnostna navodila in pogoje za prenašanje naprav, težjih od 18 kg (39,6 lbs).

## 5 Vgradnja

### 5.1 Pogoji za vgradnjo

#### 5.1.1 Splošna navodila za vgradnjo

- Naprave z navojem G 1 1/2:

Ko privijate napravo v rezervoar, postavite ploščato tesnilo na tesnilno površino procesnega priključka. Navoja nikoli ne zatesnite s tesnilno prejo ali s podobnimi materiali, saj bi s tem dodatno obremenili procesno membrano.

- Naprave z navojem NPT:

- Navoj zatesnite tako, da ga povijete s teflonskim trakom.

- Napravo zategujte samo na šesterorobem nastavku. Naprave ne privijajte ali odvijajte prek ohišja.

- Pri privijanju pazite, da ne pretegnete navoja. Maks. zatezni moment:  
20 do 30 Nm (14.75 do 22.13 lbf ft)

- Za naslednje procesne priključke je predpisani maksimalni zatezni moment  
40 Nm (29.50 lbf ft):

- Navoj ISO228 G1/2 (opcija naročila "GRC" ali "GRJ" ali "GOJ")

- Navoj DIN13 M20 x 1,5 (opcija naročila "G7" ali "G8")

#### 5.1.2 Vgradnja senzorskih modulov z navojem PVDF

##### **▲ OPOZORILO**

**Nevarnost poškodb procesnega priključka!**

**Nevarnost poškodb!**

- Senzorske module z navojem PVDF morate vgraditi s priloženim montažnim nosilcem!

##### **▲ OPOZORILO**

**Utrjanje materiala zaradi tlaka in temperature!**

Nevarnost poškodb, če se deli razletijo! Navoj lahko popusti, če je izpostavljen visokim tlakom in temperaturnim obremenitvam.

- Redno preverjajte stanje navoja. Navojno zvezo boste morda morali dodatno zategniti z največjim momentom 7 Nm (5.16 lbf ft). Za zatesnitev navoja  $\frac{1}{2}$ " NPT priporočamo uporabo teflonskega traku.

### 5.2 Montaža naprave


#### 5.2.1 Splošna navodila za vgradnjo

##### **OBVESTILO**

**Poškodbe naprave!**


Če ogreto napravo med čiščenjem ohladite (npr. s hladno vodo), se kratkotrajno vzpostavi podtlak in posledično lahko v senzor prodre vlaga skozi element za izravnavo tlaka (1).

- Upoštevajte naslednja navodila za vgradnjo naprave.

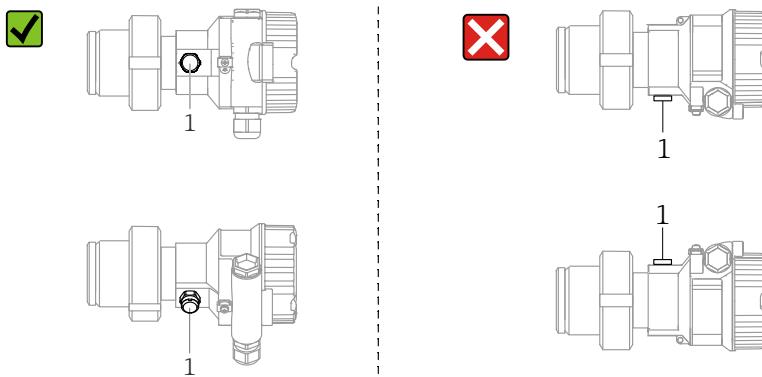

A0028471

- Pazite, da se odprtina za izravnavo tlaka in filter GORE-TEX® (1) ne onesnažita.
- Ne čistite in ne dotikajte se procesnih membran s trdimi ali koničastimi predmeti.
- Procesna membrana pri palični in kabelski izvedbi je zaščitena pred mehanskimi poškodbami s plastičnim pokrovčkom.
- Da bi bile izpolnjene zahteve glede možnosti čiščenja po standardu ASME-BPE (del SD Cleanability), napravo vgradite takole:

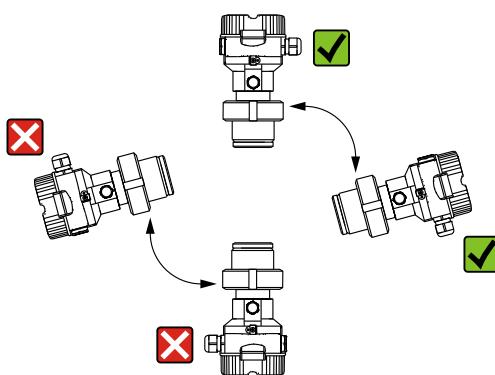

A0028472

## 5.2.2 FMB50

### Merjenje nivoja

- Napravo vedno vgradite pod najnižjo merilno točko.
- Ne vgradite naprave v naslednjih položajih:
  - v dovodni curek,
  - v odtok rezervoarja,
  - v sesalno območje črpalk,
  - na drugo mesto v posodi, kjer bi na napravo lahko vplivali tlačni impulzi mešala.
- Kalibriranje in preizkus delovanja lahko opravite preprosteje, če napravo vgradite za zapornim ventilom.
- Napravo Deltapilot M morate izolirati tudi pri medijih, ki se strdijo, ko so hladni.

### Merjenje tlaka v plinih

Vgradite Deltapilot M z zapornim ventilom nad mestom merjenja, da bo kondenzat lahko odtekal v proces.

### Merjenje tlaka v parah


- Vgradite Deltapilot M s sifonom nad mestom merjenja.
- Sifon pred prevzemom v obratovanje napolnite s tekočino. Sifon zniža temperaturo skoraj na temperaturo okolice.

### Merjenje tlaka v tekočinah

Vgradite Deltapilot M z zapornim ventilom pod mestom merjenja ali v enakem nivoju z njim.


### 5.2.3 FMB51/FMB52/FMB53

- Pri vgradnji verzije s palico in kablom poskrbite, da bo glava sonde na mestu, kjer bo čim manj izpostavljena toku. Sondo zaščitite pred udarci zaradi stranskih premikov tako, da jo vgradite v vodilno cev (ta naj bo po možnosti plastična), ali pa jo pritrdite z vpenjalno pripravo.
- Pri napravah za nevarna območja strogo upoštevajte varnostna navodila, ko je odprt pokrov ohišja.
- Dolžina nosilnega kabla ali palice sonde je odvisna od predvidene lege ničelne točke nivoja. Pri projektiranju merilnega mesta je treba upoštevati tudi višino ščitnika. Ničelna točka nivoja (E) ustreza položaju procesne membrane. Ničelna točka nivoja = E; vrh sonde = L.

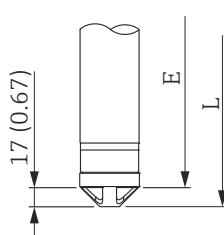

A0023559

### 5.2.4 Vgradnja naprave FMB53 s pritrdilno sponko

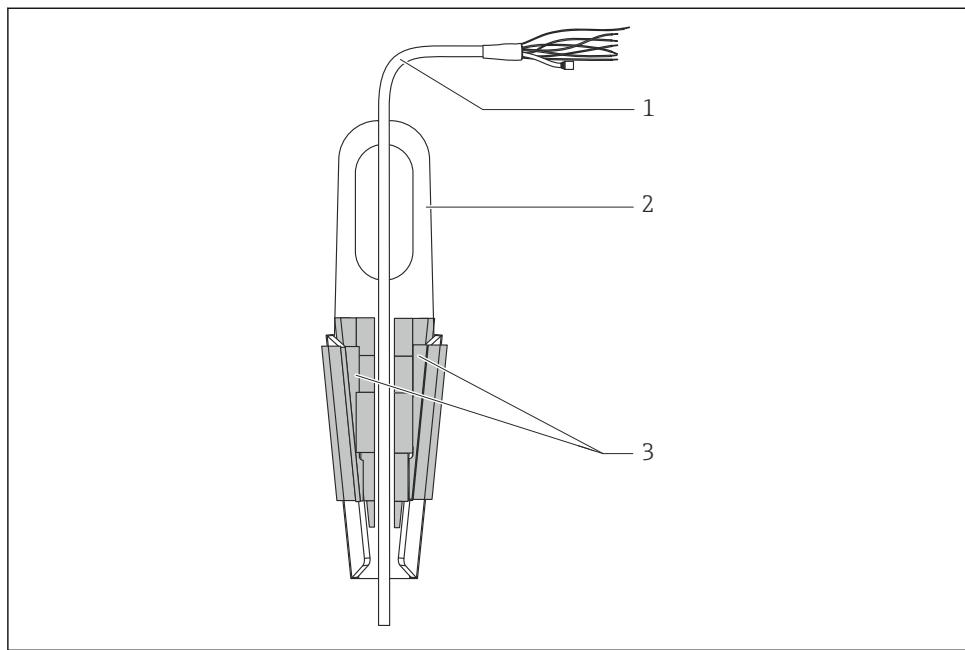

- 1 Nosilni kabel
- 2 Pritrdilna sponka
- 3 Prijemalne čeljusti

Montaža pritrdilne sponke:

1. Montirajte pritrdilno sponko (2). Pri izbiri mesta za pritrditev enote upoštevajte tudi težo nosilnega kabla (1) in naprave.
2. Dvignite prijemalne čeljusti (3). Namestite nosilni kabel (1) med prijemalne čeljusti, kot je prikazano na sliki.
3. Držite nosilni kabel (1) na mestu in potisnite prijemalne čeljusti (3) nazaj dol. Fiksirajte prijemalne čeljusti, tako da jih rahlo udarite od zgoraj.

### 5.2.5 Dodatna navodila za vgradnjo

Zatesnite ohišje sonde

- Pri nameščanju ali posluževanju naprave ter med vzpostavljanjem električne povezave vlagane ne sme vdreti v ohišje.
- Vedno trdno zategnjite pokrov ohišja in uvode kablov.

## 5.2.6 Tesnilo prirobničnega spoja

### OBVESTILO

#### Napravljenci rezultati meritev.

Tesnilo se ne sme dotikati procesne membrane, saj bi to lahko vplivalo na rezultate meritev.

- Poskrbite, da se tesnilo ne bo dotikalo procesne membrane.

## 5.2.7 Zapiranje pokrovov ohišja

### OBVESTILO

#### Naprave s tesnilom pokrova iz materiala EPDM - puščanje pretvornika!

Maziva na mineralni, živalski ali rastlinski osnovi povzročijo nabrekanje tesnila pokrova iz materiala EPDM in posledično puščanje pretvornika.

- Navoja ni treba mazati, saj je bil premazan že tovarniško.

### OBVESTILO

#### Pokrova ohišja ni več mogoče zapreti.

Poškodovan navoj!

- Ko zapirate pokrove ohišja, poskrbite, da navoji na pokrovih in na ohišju ne bodo onesnaženi, npr. s peskom. Če ob privijanju pokrovov občutite upor, znova preverite navoje glede prisotnosti nesnage ali oblog.

# 6 Električna vezava

## 6.1 Zahteve glede vezave

### 6.1.1 Oklop/izenačevanje potencialov

- Za optimalno zaščito pred motnjami priključite oklop na obeh straneh (v omarici in na napravi). Če je v postroju mogoče pričakovati tokove za izenačevanje potencialov, pa oklop ozemljite samo na eni strani, po možnosti na pretvorniku.
- Pri uporabi v nevarnih območjih upoštevajte veljavne predpise.  
Vsem Ex sistemom je standardno priložena ločena Ex dokumentacija z dodatnimi tehničnimi podatki in navodili. Vse naprave priključite na lokalni sistem za izenačevanje potencialov.

## 6.2 Vezava naprave

### OPOZORILO


#### Morda je priključena napajalna napetost!

Nevarnost električnega udara in/ali eksplozije!

- ▶ Poskrbite, da v postroju niso aktivni nobeni nenadzorovani procesi.
- ▶ Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.
- ▶ V primeru uporabe merilne naprave v nevarnem območju mora biti namestitev skladna tudi z veljavnimi nacionalnimi standardi in predpisi, varnostnimi navodili ter risbami za montažo oz. krmiljenje.
- ▶ V skladu s standardom IEC/EN 61010 morate v napajalni tokokrog naprave vgraditi primerno ločilno stikalo.
- ▶ Naprave z vgrajeno prenapetostno zaščito morajo biti ozemljene.
- ▶ V napravi so vgrajeni tokokrogi za zaščito pred zamenjano polariteta, visokofrekvenčnimi vplivi in prenapetostnimi vrhovi.

Napravo priključite v naslednjem vrstnem redu:


1. Prepričajte se, da se napajalna napetost ujema z napetostjo na tipski ploščici.
2. Izključite napajalno napetost, preden priključite napravo.
3. Odstranite pokrov ohišja.
4. Napeljite kabel skozi uvodnico. Priporočamo uporabo sukanje parice z oklopom.
5. Priključite napravo v skladu s spodnjo shemo.
6. Privijte pokrov ohišja.
7. Vključite napajalno napetost.

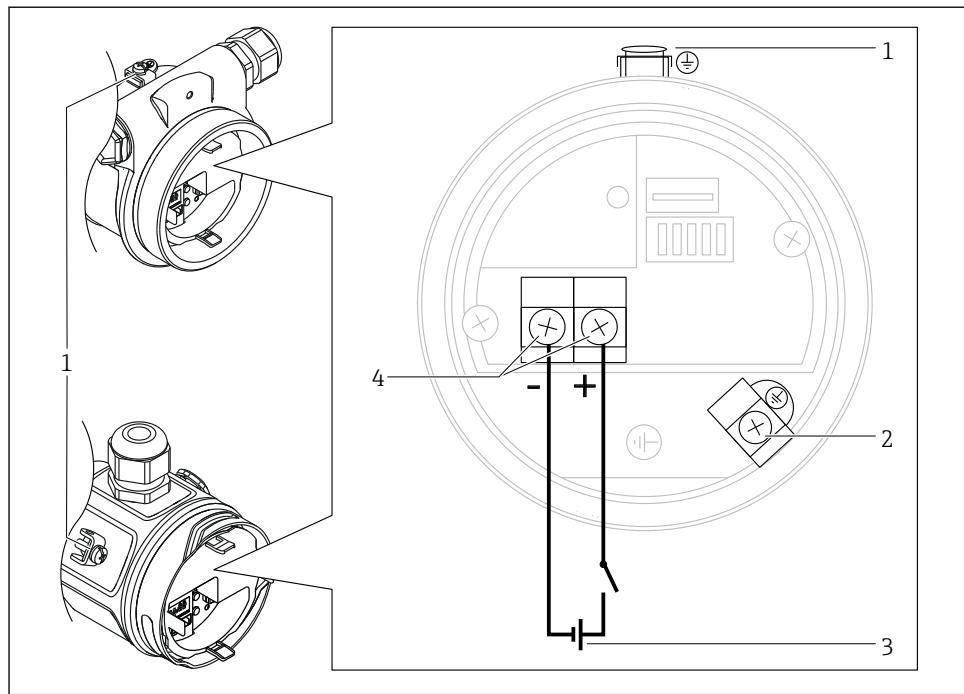

A0029967

- 1 Zunanja ozemljitvena sponka
- 2 Ozemljitvena sponka
- 3 FOUNDATION Fieldbus: napajalna napetost: 9...32 V DC (regulator napajanja)
- 4 Priključne sponke za napajalno napetost in signal


### 6.2.1 Priključitev izvedbe s kablom (samo FMB50)

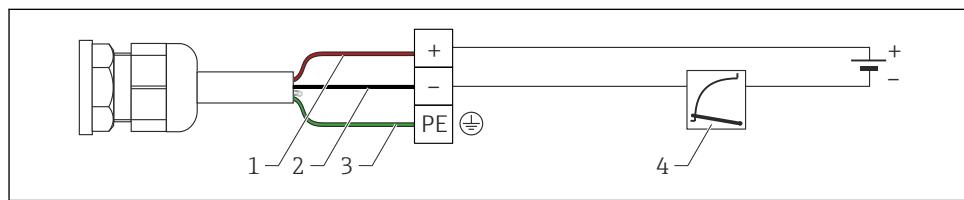

A0019991

- 1  $RD = \text{rdeča}$
- 2  $BK = \text{črna}$
- 3  $GNYE = \text{zelena}$
- 4 4 do 20 mA

## 6.2.2 Priključitev naprav s konektorjem 7/8"

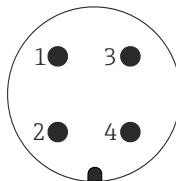

A0011176

- 1 *Signal -*
- 2 *Signal +*
- 3 *Oklop*
- 4 *Ni v uporabi*

## 6.2.3 Napajanje

### FOUNDATION Fieldbus

Izvedba za nenevarna območja: 9 do 32 V DC

### 6.2.4 Poraba toka

16 mA ± 1 mA, vklopní tok ustreza IEC 61158-2, klavzuli 21.

### 6.2.5 Priključne sponke

- Napajanje in notranja ozemljitvena sponka: 0.5 do 2.5 mm<sup>2</sup> (20 do 14 AWG)
- Zunanja ozemljitvena sponka: 0.5 do 4 mm<sup>2</sup> (20 do 12 AWG)

### 6.2.6 Specifikacije kablov

### FOUNDATION Fieldbus

Uporabite sukan, opleten dvožilni kabel, priporočamo kabel tipa A.

-  Za dodatne informacije o specifikacijah kablov glejte dokumente Operating Instructions BA00013S "FOUNDATION Fieldbus Overview", FOUNDATION Fieldbus Guideline in IEC 61158-2 (MBP).

## 7 Možnosti posluževanja


### 7.1 Posluževanje brez menija za posluževanje

| Možnosti posluževanja                      | Razlaga                                                                                       | Grafika | Opis             |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|
| Lokalno posluževanje brez displeja naprave | Za upravljanje naprave uporabite tipke za posluževanje in DIP stikala na elektronskem vložku. | <br>    | → 16<br>A0029998 |

#### 7.1.1 Položaj elementov za posluževanje

Tipke za posluževanje in DIP stikala so nameščena na elektronskem vložku v napravi.

#### FOUNDATION Fieldbus

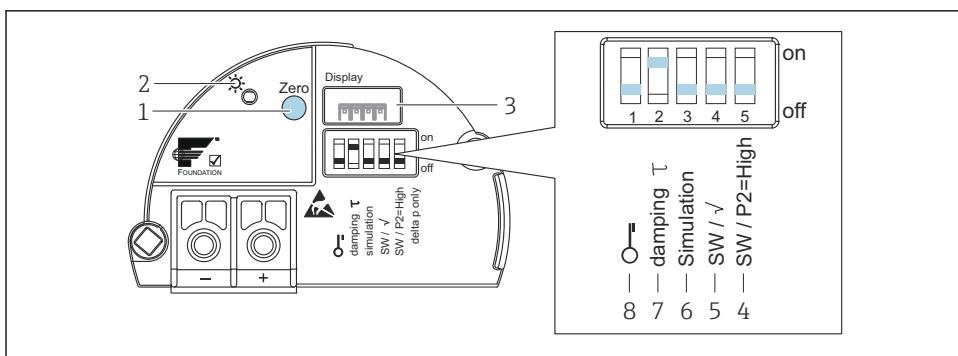

A0032660

- 1 Tipka za posluževanje za prilagoditev ničelnega položaja (Zero) ali ponastavitev
- 2 Zelena LED-dioda, ki signalizira uspešno posluževanje
- 3 Reža za opcijski lokalni displej
- 4 DIP stikalo samo pri Deltabar M
- 5 DIP stikalo samo pri Deltabar M
- 6 DIP stikalo za simulacijski način
- 7 DIP stikalo za vklop/izklop dušenja
- 8 DIP stikalo za zaklepanje/odklepanje parametrov, povezanih z izmerjeno vrednostjo

## Funkcija DIP stikal

| Simbol/oznaka                                                                              | Položaj stikala                                                                             |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | "off" (izkl.)                                                                               | "on" (vkl.)                                                                                               |
|  A0011978 | Naprava je odklenjena. Lahko spremenjate parametre, ki se nanašajo na izmerjeno vrednost.   | Naprava je zaklenjena. Ne morete spremenjati parametrov, ki se nanašajo na izmerjeno vrednost.            |
| damping τ                                                                                  | Dušenje je izključeno. Izhodni signal sledi spremembam izmerjene vrednosti brez zakasnitve. | Dušenje je vključeno. Izhodni signal sledi spremembam izmerjene vrednosti z zakasnitvijo τ. <sup>1)</sup> |
| Simulation                                                                                 | Simulacijski način je izklopljen (tovarniška nastavitev).                                   | Simulacijski način je vklopljen.                                                                          |

- 1) Vrednost časa zakasnitve lahko nastavite v meniju za posluževanje ("Setup" "Damping"). Tovarniška nastavitev: τ = 2 s ali v skladu z naročilom.

## Funkcija posluževalnih elementov

| Tipka                           | Pomen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zero pritisnjena vsaj 3 sekunde | <b>Kompenzacija vpliva lege</b><br>Pritisnite tipko za vsaj 3 sekunde. LED-dioda na elektronskem vložku na kratko zasveti, če je vrednost prisotnega tlaka sprejeta za kompenzacijo vpliva lege. Glejte tudi naslednje poglavje "Izvedba kompenzacije vpliva lege na mestu vgradnje". |
| Zero pritisnjena vsaj 12 sekund | <b>Reset</b><br>Vsi parametri se ponastavijo na vrednosti naročene konfiguracije.                                                                                                                                                                                                     |


### Izvedba kompenzacije vpliva lege na mestu vgradnje

- Posluževanje mora biti odklenjeno.
- Naprava je standardno nastavljena za način merjenja "Pressure" (Cerabar, Deltabar) oz. "Level" (Deltapilot). Posluževanje s programom za nastavitev sistema FF: v bloku Pressure Transducer lahko spremenite način merjenja s parametrom PRIMARY\_VALUE\_TYPE.
- Tlak mora biti znotraj nominalnih mejnih vrednosti tlaka senzorja. Glejte informacije na tipski ploščici.
- Za ureditev podatkovne zbirke parametrov izvedite funkcijo "Reconcile device" z gostiteljem sistema FF (po kompenzaciji vpliva lege).

Opravite postopek kompenzacije vpliva lege:

- Na napravi je prisoten tlak.
- Pritisnite tipko za vsaj 3 sekunde.
- Kratek utrip LED-diode na elektronskem vložku sporoči, da je bil prisotni tlak sprejet za kompenzacijo vpliva lege. Če LED-dioda ne zasveti, pomeni, da prisotni tlak ni bil sprejet. Upoštevajte omejitve glede vhoda. Za sporočila o napakah glejte navodila za uporabo ("Operating Instructions").


## 7.2 Posluževanje z displejem naprave (opcija)

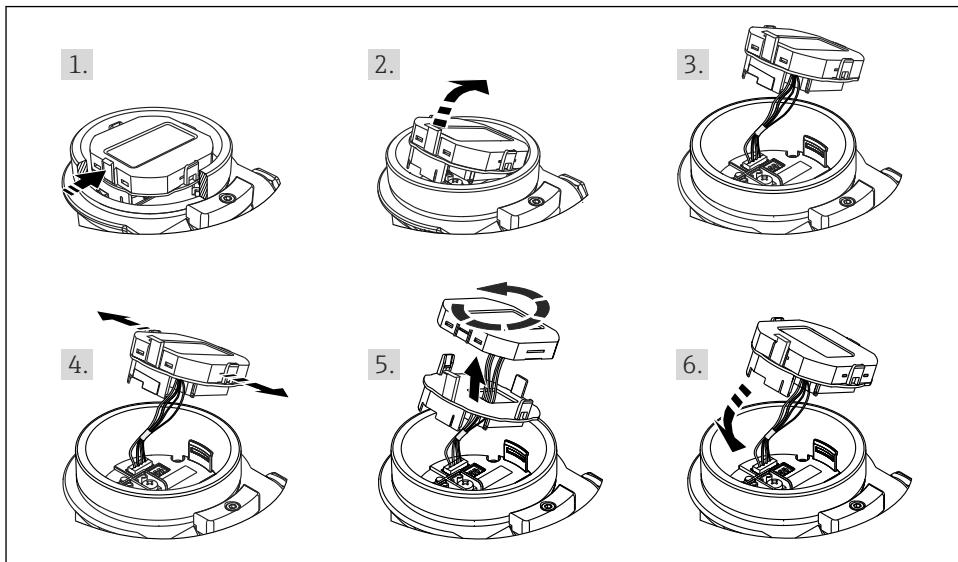

A0028500

### Funkcije:

- 8-mestni prikaz izmerjene vrednosti s predznakom in decimalno piko.
- Palični diagram kot grafični prikaz trenutne izmerjene vrednosti tlaka glede na nastavljeno tlačno območje v bloku Pressure Transducer. Tlačno območje je nastavljeno s parametrom SCALE\_IN (v programu za nastavitev FF, ne prek lokalnega displeja).
- Tri tipke za posluževanje
- Preprosto in popolno menijsko vodenje s parametri, razvrščenimi v nivoje in skupine
- Vsak parameter ima trimestno parametrsko kodo za preprosto navigacijo
- Možnost konfiguracije displeja glede na individualne potrebe in želje, npr. jezik, izmenjujoč prikaz, prikaz drugih izmerjenih vrednosti, kot je temperatura senzorja, nastavitev kontrasta itd.
- Obširne diagnostične funkcije (sporočila o napaki in opozorilna sporočila itd.)

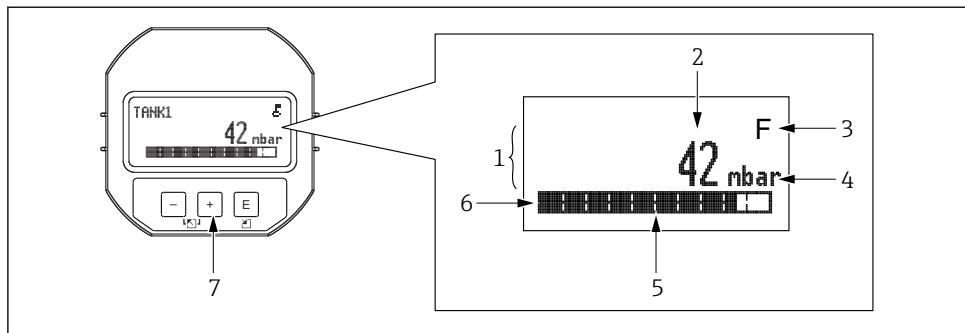

- 1 Glavna vrstica  
 2 Vrednost  
 3 Simbol  
 4 Enota  
 5 Palični diagram  
 6 Informativna vrstica  
 7 Tipke za posluževanje

V naslednji preglednici so prikazani simboli, ki se lahko pokažejo na lokalnem displeju. Istočasno so lahko prikazani štirje simboli.

| Simbol | Pomen                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <b>Simbol ključavnice</b><br>Posluževanje naprave je zaklenjeno. Odklenite napravo. .<br>A0018154                                                     |
|        | <b>Simbol za komunikacijo</b><br>Podatkovni prenos prek komunikacije<br>A0018155                                                                      |
|        | <b>Sporočilo o napaki "zunaj specifikacije"</b><br>Naprava obravlja zunaj okvira tehničnih specifikacij (npr. med zagonom ali čiščenjem).<br>A0013958 |
|        | <b>Sporočilo o napaki "servisni način"</b><br>Naprava je v servisnem načinu (npr. med simulacijo).<br>A0013959                                        |
|        | <b>Sporočilo o napaki "potrebno je vzdrževanje"</b><br>Potrebno je vzdrževanje. Izmerjena vrednost ostane veljavna.<br>A0013957                       |
|        | <b>Sporočilo o napaki "Zaznana je napaka"</b><br>Prišlo je do napake med obratovanjem. Izmerjena vrednost ni več veljavna.<br>A0013956                |
|        | <b>Simbol za simulacijo</b><br>Aktiven je način simulacije. DIP stikalo 2 za simulacijo je v položaju "On".<br>A0018156                               |

## 7.2.1 Tipke za posluževanje na posluževalnem modulu z displejem

| Tipke za posluževanje                                                                                                                                                                | Pomen                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  A0017879                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premikanje po izbirnem seznamu navzdol</li> <li>Urejanje številčnih vrednosti in znakov znotraj funkcije</li> </ul>                                                                                                   |
|  A0017880                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Premikanje po izbirnem seznamu navzgor</li> <li>Urejanje številčnih vrednosti in znakov znotraj funkcije</li> </ul>                                                                                                   |
|  A0017881                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potrditev vnosa</li> <li>Skok na naslednjo točko</li> <li>Izbira menijskega ukaza in vstop v način za urejanje</li> </ul>                                                                                             |
|  A0017879  A0017881 | Nastavitev kontrasta lokalnega displeja: temnejši                                                                                                                                                                                                            |
|  A0017880  A0017881 | Nastavitev kontrasta lokalnega displeja: svetlejši                                                                                                                                                                                                           |
|  A0017879  A0017880 | <p><b>Funkcije ESC:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izhod iz urejanja parametra brez shranjevanja spremenjene vrednosti</li> <li>Ste v meniju na izbirni ravni. Vedno, ko hkrati pritisnete tipki, se premaknete v nadrejeni meni.</li> </ul> |

## 7.2.2 Primer posluževanja: parametri z izbirnim seznamom

Primer: izbira nemščine ("Deutsch") za jezik menija.

|   | Language                                                                        | 000 | Stanje / ukrep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> English<br><input type="checkbox"/> Deutsch |     | Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika je "English" (privzeta vrednost).<br>✓ pred menijem označuje trenutno aktivno možnost.                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Deutsch<br><input checked="" type="checkbox"/> English                          |     | Izberite "Deutsch" z  ali  .                                                                                                                                                                          |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> Deutsch<br><input type="checkbox"/> English |     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Potrdite z . ✓ pred menijem označuje trenutno aktivno možnost (izbrani jezik menijev je "Deutsch").</li> <li>Z  zapustite način urejanja parametra.</li> </ul> |

## 7.2.3 Primer posluževanja: uporabniško nastavljeni parametri

Primer: spremembra nastavitev parametra "Set URV (014)" s 100 mbar (1.5 psi) na 50 mbar (0.75 psi).

Pot v meniju: Setup → Extended setup → Current output → Set URV

|   | <b>Set URV</b>                                                                                            | <b>014</b> | <b>Stanje / ukrep</b> |   |   |   |   |   |      |                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---|---|---|---|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 1          | 0                     | 0 | . | 0 | 0 | 0 | mbar | Lokalni displej prikaže parameter za spremembo. Enota "mbar" je definirana v drugem parametru in je tukaj ni mogoče spremeniti.                               |
| 1 | 0                                                                                                         | 0          | .                     | 0 | 0 | 0 |   |   |      |                                                                                                                                                               |
| 2 | <table border="1"><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 1          | 0                     | 0 | . | 0 | 0 | 0 | mbar | Pritisnite  ali  za način urejanja.<br>Prva števka je označena s črno barvo.                                                                                  |
| 1 | 0                                                                                                         | 0          | .                     | 0 | 0 | 0 |   |   |      |                                                                                                                                                               |
| 3 | <table border="1"><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 5          | 0                     | 0 | . | 0 | 0 | 0 | mbar | S tipko  spremenite "1" v "5".<br>S tipko  potrdite vrednost "5". Kurzor se premakne na naslednji položaj (označen s črno).<br>Potrdite "0" z  (drugo mesto). |
| 5 | 0                                                                                                         | 0          | .                     | 0 | 0 | 0 |   |   |      |                                                                                                                                                               |
| 4 | <table border="1"><tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 5          | 0                     | 0 | . | 0 | 0 | 0 | mbar | Tretja števka je označena s črno barvo in jo zdaj lahko urejate.                                                                                              |
| 5 | 0                                                                                                         | 0          | .                     | 0 | 0 | 0 |   |   |      |                                                                                                                                                               |
| 5 | <table border="1"><tr><td>5</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 5          | 0                     | . | 0 | 0 | 0 | 0 | mbar | S tipko  preklopite na simbol "".<br>S tipko  shranite novo vrednost in zapustite način urejanja. Glejte naslednjo risbo.                                     |
| 5 | 0                                                                                                         | .          | 0                     | 0 | 0 | 0 |   |   |      |                                                                                                                                                               |
| 6 | <table border="1"><tr><td>5</td><td>0</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> | 5          | 0                     | . | 0 | 0 | 0 | 0 | mbar | Nova zgornja vrednost območja je 50 mbar (0.75 psi).<br>Z  zapustite način urejanja parametra.<br>Pritisnite  ali  za vrnitev v način urejanja.               |
| 5 | 0                                                                                                         | .          | 0                     | 0 | 0 | 0 |   |   |      |                                                                                                                                                               |

#### 7.2.4 Primer posluževanja: potrjevanje prisotnega tlaka

Primer: nastavitev kompenzacije vpliva lege.

Pot v meniju: Glavni meni → Setup → Position adjustment

|   | <b>Position adjustment</b>                                                     | <b>007</b> | <b>Stanje / ukrep</b>                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Cancel<br><input type="checkbox"/> Confirm |            | Tlak za kompenzacijo vpliva lege je prisoten na napravi.                                                                              |
| 2 | <input type="checkbox"/> Cancel<br><input checked="" type="checkbox"/> Confirm |            | Z  ali  izberite možnost "Confirm". Aktivna možnost je označena s črno barvo.                                                         |
| 3 | <input type="checkbox"/> Nastavitev je potrjena!                               |            | S tipko  potrdite prisotni tlak za kompenzacijo vpliva lege. Naprava potrdi nastavitev in se vrne na parameter "Position adjustment". |
| 4 | <input checked="" type="checkbox"/> Cancel<br><input type="checkbox"/> Confirm |            | Z  zapustite način urejanja parametra.                                                                                                |

## 8 Prevzem v obratovanje

Naprava je standardno nastavljena za način merjenja "Level" (nivo).

Merilno območje in enota, v kateri se prenašajo izmerjene vrednosti, ustrezata podatkom na tipski ploščici.

### OPOZORILO

#### Prekoračitev dovoljenega procesnega tlaka!

Nevarnost poškodb, če se deli razletijo! V primeru previsokega tlaka se prikažejo opozorila.

- ▶ Če je na napravi prisoten tlak, ki je nižji od najmanjšega dovoljenega tlaka ali višji od največjega dovoljenega tlaka, se zaporedoma pojavijo naslednja sporočila (odvisno od nastavitev parametra "Alarm behavior" (50)): "S140 Working range P" ali "F140 Working range P" "S841 Sensor range" ali "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Napravo uporabljajte samo znotraj omejitve območja senzorja!

### OBVESTILO

#### Nedoseganje spodnje meje dovoljenega procesnega tlaka!

V primeru prenizkega tlaka se prikažejo opozorila.

- ▶ Če je na napravi prisoten tlak, ki je nižji od najmanjšega dovoljenega tlaka ali višji od največjega dovoljenega tlaka, se zaporedoma pojavijo naslednja sporočila (odvisno od nastavitev parametra "Alarm behavior" (50)): "S140 Working range P" ali "F140 Working range P" "S841 Sensor range" ali "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Napravo uporabljajte samo znotraj omejitve območja senzorja!

## 8.1 Prevzem v obratovanje z menijem za posluževanje

### 8.1.1 Izbira jezika, načina merjenja in enote za tlak

---

#### Language (000)

---

##### Navigacija



Glavni meni → Language

##### Dovoljenje za zapisovanje

Operator/Maintenance/Expert

##### Opis

Izberite jezik uporabniškega vmesnika za lokalni displej.

##### Izbira

- English
- Drug jezik (ki ga izberete ob naročilu naprave)
- Tretji jezik glede na zahteve (jezik, ki se uporablja v tovarni)

##### Tovarniška nastavitev

English

---

**Press. eng. unit (125)**

---

**Dovoljenje za zapisovanje** Operator/Maintenance/Expert**Opis** Izberite enoto za tlak. Če izberete novo enoto za tlak, se vsi za tlak specifični parametri pretvorijo in so prikazani z novo enoto.**Izbira**

- mbar, bar
- mmH<sub>2</sub>O, mH<sub>2</sub>O
- inH<sub>2</sub>O, ftH<sub>2</sub>O
- Pa, kPa, MPa
- psi
- mmHg, inHg
- kgf/cm<sup>2</sup>

**Tovarniška nastavitev** mbar ali bar, odvisno od nazivnega merilnega območja senzorja oz. od specifikacij ob naročilu**8.1.2 Kompenzacija vpliva lege**

---

**Corrected press. (172)**

---

**Navigacija**   Setup → Corrected press.**Dovoljenje za zapisovanje** Operator/Maintenance/Expert**Opis** Prikaz izmerjenega tlaka po naravnjanju senzorja in kompenzaciji vpliva lege.**Opomba** Če ta vrednost ni enaka "0", jo lahko popravite na "0" s kompenzacijo vpliva lege.

---

**Pos. zero adjust (007) (senzorji relativnega tlaka)**

---

**Dovoljenje za zapisovanje** Operator/Maintenance/Expert

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis</b>                  | Kompenzacija vpliva lege – tlačna razlika med tlakom 0 (želena vrednost) in izmerjenim tlakom ni nujno znana.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Primer</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izmerjena vrednost = 2.2 mbar (0.033 psi)</li> <li>▪ Izmerjeno vrednost popravite z uporabo parametra "Pos. zero adjust" tako, da izberete opcijo "Confirm". To pomeni, da vrednost 0,0 dodelite prisotnemu tlaku.</li> <li>▪ Izmerjena vrednost (po kompenzaciji vpliva lege) = 0,0 mbar</li> <li>▪ Popravi se tudi vrednost toka.</li> </ul> |
| <b>Izbira</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Confirm</li> <li>▪ Cancel</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tovarniška nastavitev</b> | Cancel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

### Calib. offset (192) / (008) (senzor absolutnega tlaka)

---

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dovoljenje za zapisovanje</b> | Maintenance/Expert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Opis</b>                      | Kompenzacija vpliva lege – tlačna razlika med nastavljenou vrednostjo in izmerjenim tlakom mora biti znana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Primer</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Izmerjena vrednost = 982.2 mbar (14.73 psi)</li> <li>▪ S pomočjo parametra "Calib. offset" popravite izmerjeno vrednost za vneseno vrednost, npr. 2.2 mbar (0.033 psi). To pomeni, da vrednost dodelite prisotnemu tlaku 980.0 mbar (14.7 psi).</li> <li>▪ Izmerjena vrednost (po kompenzaciji vpliva lege) = 980.0 mbar (14.7 psi)</li> <li>▪ Popravi se tudi vrednost toka.</li> </ul> |
| <b>Tovarniška nastavitev</b>     | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 8.2 Nastavitev meritve tlaka

### 8.2.1 Kalibriranje brez referenčnega tlaka (suho kalibriranje)

 Kalibriranje je možno samo z orodjem FieldCare.

**Primer:**

V tem primeru je naprava s senzorjem 400 mbar (6 psi) nastavljena za merilno območje 0 do +300 mbar (0 do 4.5 psi), tj. sta pripisani tlaku 0 mbar in 300 mbar (4.5 psi).

**Pogoj:**

To je teoretična kalibracija, torej znani sta vrednosti tlaka za spodnjo in zgornjo točko območja.

 Zaradi položaja naprave lahko pride do zamika izmerjene vrednosti, kar pomeni, da izmerjena vrednost v brezvlačnem stanju ni enaka nič. Za informacije o tem, kako kompenzirati vpliv lege, glejte → [Sekcija 22](#).

|   | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | S parametrom "Measuring mode" izberite način merjenja "Pressure" (tlak).<br>Pot v meniju: Setup → Measuring mode<br><br><b>A OPOZORILO</b><br><b>Sprememba načina merjenja vpliva na razpon (URV).</b><br>To lahko povzroči prelivanje medija.<br>▶ Ko spremenite način merjenja, morate preveriti nastavitev razpona (URV) v meniju za posluževanje "Setup" in jo po potrebi ponovno konfigurirati. |
| 2 | S parametrom "Scale in. press eng. unit" izberite enoto za tlak, tukaj na primer "mbar".<br>Pot v meniju: Setup → Scale in. press. eng. unit                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3 | S parametrom "Scale in. set LRV" vnesite vrednost tlaka 0 mbar.<br>Pot v meniju: Expert → Communication → Transducer Block Pressure → "Scale in. set LRV"                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4 | S parametrom "Scale in. set URV" vnesite vrednost tlaka 300 mbar (4,35 psi).<br>Pot v meniju: Expert → Communication → Transducer Block Pressure → Scale in. set URV                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Rezultat:<br>Merilno območje je nastavljeno na 0 do +300 mbar (0 do 4.5 psi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

---

---



71555550

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---