

Kort betjeningsvejledning Cerabar PMP50

Procestrykmåling
HART



Denne korte betjeningsvejledning erstatter ikke den fulde betjeningsvejledning. Yderligere oplysninger om produktet finder du her:

- www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: Endress+Hauser Operations-appen



1 Om dette dokument

1.1 Dokumentets funktion

Den korte betjeningsvejledning indeholder alle vigtige oplysninger lige fra modtagelse til første ibrugtagning.

1.2 Symboler

1.2.1 Advarselssymboler

FARE

Dette symbol gør dig opmærksom på en farlig situation. Situationen vil medføre alvorlig eller livstruende personskade, hvis den ikke undgås.

ADVARSEL

Dette symbol gør dig opmærksom på en potentielt farlig situation. Situationen kan medføre alvorlig eller livstruende personskade, hvis den ikke undgås.

FORSIGTIG

Dette symbol gør dig opmærksom på en potentielt farlig situation. Situationen kan medføre overfladisk eller mindre alvorlig personskade, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK

Dette symbol gør dig opmærksom på en potentielt skadelig situation. Situationen kan medføre skader på produktet eller noget i nærheden af produktet, hvis den ikke undgås.

1.2.2 Elektriske symboler

Jordforbindelse:

Klemme til tilslutning til jordsystem.


1.2.3 Symboler for bestemte typer oplysninger


Tilladt:


Procedurer, processer eller handlinger, der er tilladte.

Forbudt:


Procedurer, processer eller handlinger, der ikke er tilladte.

Yderligere oplysninger: 

Reference til dokumentation: 

Reference til side: 

Serie af trin: [1.](#), [2.](#), [3.](#)

Resultat af individuelt trin: 



1.2.4 Symboler i grafik

Delnumre: 1, 2, 3 ...

Serie af trin: [1.](#), [2.](#), [3.](#)

Visninger: A, B, C, ...

1.2.5 Symboler på enheden

Sikkerhedsanvisninger:  → 

Følg sikkerhedsanvisningerne i den medfølgende betjeningsvejledning.

1.2.6 Kommunikationssymboler

1.3 Registrerede varemærker

HART®

Registreret varemærke tilhørende FieldComm Group, Austin, Texas, USA

2 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger

2.1 Krav til personalet

Personale, der arbejder med installation, ibrugtagning, diagnostik og vedligeholdelse, skal opfylde følgende krav:

- ▶ Uddannede, kvalificerede specialister: Skal have en relevant kvalifikation til denne specifikke funktion og opgave
- ▶ Er autoriseret af anlæggets ejer/driftsansvarlige
- ▶ Kender landets regler
- ▶ Før arbejdet påbegyndes, skal de relevante specialister have læst og forstået anvisningerne i betjeningsvejledningen og den supplerende dokumentation samt i certifikaterne (afhængigt af anvendelsen)
- ▶ Følger anvisningerne og overholder kriterierne

Betjeningspersonalet skal opfylde følgende krav:

- ▶ Skal være instrueret og autoriseret i overensstemmelse med opgavens krav af anlæggets ejer eller driftsansvarlige

- ▶ Følger anvisningerne i denne betjeningsvejledning

2.2 Tilsigtet brug

Cerabar er en tryktransmitter til måling af niveau og tryk.

2.2.1 Forkert brug

Producenten påtager sig intet ansvar for skader, der skyldes forkert eller utilsigtet brug.

Verificering i grænsetilfælde:

- ▶ I forbindelse med særlige væsker og rengøringsmidler hjælper Endress+Hauser gerne med at verificere korrosionsbestandigheden for væskeholdige materialer, men påtager sig intet ansvar og yder ikke garanti.

2.3 Sikkerhed på arbejdspladsen

Ved arbejde på og med instrumentet:

- ▶ Brug de nødvendige personlige værnemidler i overensstemmelse med landets regler.
- ▶ Slå forsyningsspændingen fra, før instrumentet tilsluttes.

2.4 Driftssikkerhed

Risiko for personskade!

- ▶ Brug kun instrumentet, hvis det er i god teknisk stand og uden fejl.
- ▶ Den driftsansvarlige er ansvarlig for, at instrumentet anvendes uden interferens.

Ændring af instrumentet

Uautoriserede ændringer af instrumentet er ikke tilladt og kan medføre uventede farer:

- ▶ Hvis det på trods heraf alligevel er nødvendigt at foretage ændringer, skal du rådføre dig med Endress+Hauser.

Reparation

Sådan sikres vedvarende driftssikkerhed og pålidelighed:

- ▶ Udfør kun reparationer på instrumentet, hvis de udtrykkeligt er tilladt.
- ▶ Overhold de gældende regler vedrørende reparation af elektriske instrumenter.
- ▶ Brug kun originale reservedele og tilbehør fra Endress+Hauser.

Farligt område

Sådan undgås fare for personale og anlæg, når instrumentet anvendes i et område, som er dækket af instrumentets certificering (f.eks. eksplosionsbeskyttelse, sikkerhed for beholdere under tryk):

- ▶ Se typeskiltet for at bekræfte, at det bestilte instrument kan anvendes som tilsigtet i certificeringsområdet.
- ▶ Overhold specifikationerne i den separate supplerende dokumentation, som er en integreret del af denne vejledning.

2.5 Produktsikkerhed

Denne enhed er designet i overensstemmelse med god teknisk praksis, så den opfylder de højeste sikkerhedskrav, og er testet og leveret fra fabrikken i en tilstand, hvor den er sikker at anvende.

Den opfylder de generelle sikkerhedsstandarder og lovmæssige krav. Den er også i overensstemmelse med de EU-direktiver, der er angivet i instrumentets EU-overensstemmelseserklæring. Endress+Hauser bekræfter dette ved at forsyne instrumentet med CE-mærkning.

2.6 Funktionel sikkerhed (SIL) (tilvalg)

Vejledningen til funktionel sikkerhed skal overholdes nøje for instrumenter, der bruges til anvendelser inden for funktionel sikkerhed.

2.7 IT-sikkerhed

Endress+Hauser kan kun yde garanti, hvis instrumentet installeres og bruges som beskrevet i betjeningsvejledningen. Instrumentet er udstyret med sikkerhedsmekanismer, der hjælper med at beskytte det mod utilsigtede ændringer af instrumentets indstillinger. IT-sikkerhedsforanstaltninger i form af sikkerhedsstandarder for operatører, som har til formål at give ekstra beskyttelse for instrumentet og overførsel af instrumentdata, skal implementeres af operatørerne selv.


2.8 Instrumentspecifik IT-sikkerhed

Instrumentet har specifikke funktioner, der understøtter operatørens beskyttelsesforanstaltninger. Disse funktioner kan konfigureres af brugeren og garanterer større sikkerhed under driften, hvis de bruges korrekt. Der findes en oversigt over de vigtigste funktioner i det følgende afsnit:


- Skrivebeskyttelse via kontakt til skrivebeskyttelse af hardware
- Adgangskode til ændring af brugerrolle (gælder for betjening via FieldCare, DeviceCare, Asset Management-værktøjer, f.eks. AMS, PDM)

3 Modtagelse og produktidentifikation

3.1 Modtagelse

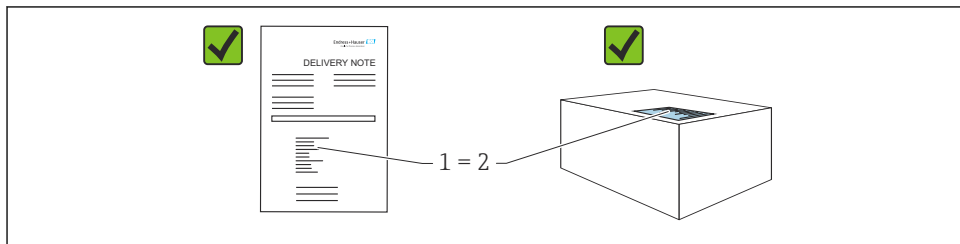

- Er ordrekoden på følgesedlen (1) den samme som ordrekoden på produktmærkaten (2)?
- Er produkterne ubeskadigede?
- Stemmer typeskiltets data overens med ordrespecifikationen og følgesedlen?
- Er der tilgængelig dokumentation?
- Eventuelt (se typeskiltet): Medfølger sikkerhedsanvisningerne (XA)?

 Kontakt Endress+Hauser, hvis du kan svare "nej" til et af disse spørgsmål.

3.2 Opbevaring og transport

3.2.1 Opbevaringsforhold

- Brug den originale emballage
- Opbevar instrumentet på et rent og tørt sted, og beskyt det mod skader forårsaget af rystelser

Opbevaringstemperaturområde

Se de tekniske oplysninger.

3.2.2 Transport af produktet til målepunktet

ADVARSEL

Forkert transport!

Huset og membranen kan blive beskadigede, og der er risiko for personskade!

- ▶ Transportér måleinstrumentet til målepunktet i den originale emballage.

4 Installation

4.1 Krav til montering

4.1.1 Generelle anvisninger

- Membranen må ikke rengøres eller berøres med hårde og/eller skarpe genstande.
- Beskyttelsen til membranen må først fjernes umiddelbart før installation.

Husets dæksel og kabelindgangene skal altid strammes godt.

1. Krydspænd kabelindgangene.
2. Stram koblingsmøtrikken.

4.1.2 Installationsanvisninger

- Standardinstrumenterne (uden membrantætning) monteres iht. de samme retningslinjer som trykmålere (DIN EN837-2).
- Juster huset og farvedisplayet for at sikre en optimal læsbarhed af farvedisplayet.
- Endress+Hauser kan levere et monteringsbeslag til installation af instrumentet på rør eller væg.
- For målinger i medier indeholdende faste partikler (f.eks. snavset væske) kan man med fordel installere filter og afløbsventiler.
- Brug af en ventilmanifold muliggør nem ibrugtagning, installation og vedligeholdelse uden at afbryde proessen
- Ved montering af instrumentet skal der foretages elektrisk tilslutning, og under drift skal det forhindres, at der trænger fugt ind i huset
- Før kablet nedad, hvor dette er muligt, så fugtindtrængning undgås (f.eks. regn eller kondensvand).

4.1.3 Installationsanvisninger til gevind

Instrument med NPT-gevind:

- Vikl teflontape rundt om gevindet for at forsegle det
- Stram kun måleinstrumentet på sekskantskruen. Undgå at dreje på huset.
- Pas på ikke at stramme gevindet for meget; stram NPT-gevindet til den ønskede dybde i henhold til standarden

4.1.4 Installationsanvisninger til instrumenter med membrantætninger

BEMÆRK

Forkert håndtering!

Beskadigelse af instrumentet!

- ▶ Membrantætningen og tryktransmitteren danner tilsammen et forseglet, kalibreret system fuld af påfyldningsvæske. Åbn under ingen omstændigheder påfyldningsåbningerne.
- ▶ Overhold anvendelsesgrænserne for påfyldningsvæsken.

Generelle oplysninger

Hvis der vælges en målecelle med et smalt måleområde, kan en positionsjustering muligvis forårsage, at måleområdet overskrides (positionsjustering pga. nulpunktsforskydning,

forårsaget af retningen for påfyldningsvæskens væskesøjle). Udfør en nulpunktsjustering efter behov.

Yderligere installationsanvisninger findes i Applicator "[Sizing Diaphragm Seal](#)".

4.2 Installation af instrumentet

4.2.1 Trykmåling i gasser

Monter instrumentet med spærreanordningen over aftapningspunktet, så eventuel kondens kan flyde ind i processen.

4.2.2 Trykmåling i dampe

Overhold den maksimalt tilladte omgivende temperatur for transmitteren!

Montering:

- Instrumentet skal helst monteres med en O-formet grisehale under udtaget. Instrumentet kan også monteres over udtaget
- Fyld grisehalen med væske, før den tages i brug

Fordele ved brug af grisehaler:

- Beskyttelse af måleinstrumentet mod meget varme tryksatte medier ved dannelse og akkumulering af kondensat
- Dæmpning af trykstød
- Den angivne vandsøjle forårsager minimale (ubetydelige) målefejl og minimal (ubetydelig) varmepåvirkning af instrumentet.



Tekniske data (f.eks. materialer, mål eller ordrenumre) se tilbehørsdokumentet SD01553P.

4.2.3 Trykmåling i væske

Monter instrumentet med spærreanordningen under eller på samme niveau som aftapningspunktet.

4.2.4 Niveaumåling

- Installer altid instrumentet under det laveste målepunkt.
- Instrumentet må ikke installeres på følgende positioner:
 - I påfyldningsstrømmen
 - I tankens udløb
 - I en pumpe sugeområde
 - På andre punkter i beholderen, hvor der er risiko for, at det påvirkes af omrøreres trykimpulser
- Monter instrumentet nedstrøms i forhold til en afspærringsventil: Det er nemmere at udføre justering og funktionstest.

4.2.5 Lukning af husets dæksler

BEMÆRK

Gevind og husdæksel beskadiget pga. snavs og aflejring!

- ▶ Fjern snavs (f.eks. sand) fra gevindet på dækslet og huset.
- ▶ Hvis du fortsat oplever modstand ved lukning af dækslet, skal du kontrollere gevindet for aflejring igen.



Husets gevind

Gevindet til elektronikken og tilslutningsrummet kan påføres en anti-friktionsbelægning.

Følgende gælder for alle husmaterialer:


- ✗ **Smør ikke husets gevind.**

5 Elektrisk tilslutning

5.1 Krav til tilslutning

5.1.1 Potentialudligning

Den beskyttende jord på instrumentet må ikke tilsluttes. Potentialudligningsledningen kan eventuelt sluttes til instrumentets udvendige jordklemme, før instrumentet tilsluttes.

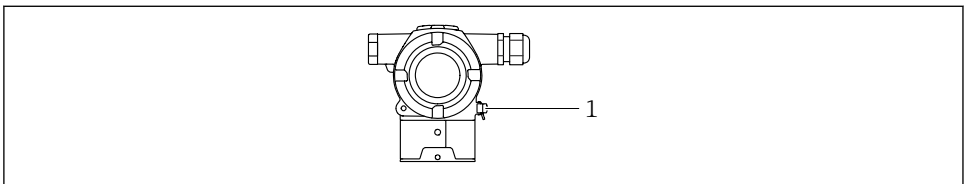

A0054034

- 1 Jordklemme til tilslutning af potentialudligningsledningen



Potentialudligningsledningen kan eventuelt sluttes til instrumentets udvendige jordklemme, før instrumentet tilsluttes.

⚠ ADVARSEL

Eksplosionsfare!


- ▶ Se den separate dokumentation til anvendelser i farlige områder for at få sikkerhedsanvisninger.



Optimal elektromagnetisk kompatibilitet:

- Hold potentialudligningsledningen så kort som mulig
- Der skal være et tværsnit på mindst 2,5 mm² (14 AWG)

5.2 Tilslutning af instrumentet

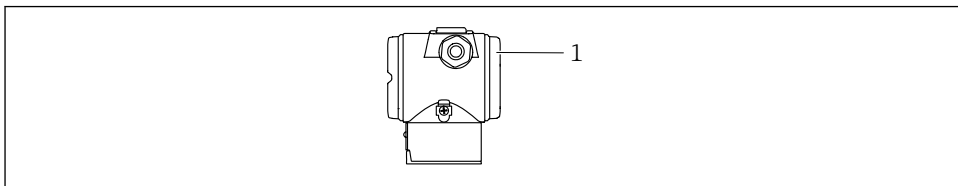

A0054035

1 Dæksel til tilslutningsrum

i Husets gevind

Gevindet til elektronikken og tilslutningsrummet kan påføres en anti-friktionsbelægning.

Følgende gælder for alle husmaterialer:

✘ Smør ikke husets gevind.

5.2.1 Forsyningsspænding

- Ex d, Ex e, non Ex: forsyningsspænding: 10.5 til 35 V_{DC}
- Ex i: forsyningsspænding: 10.5 til 30 V_{DC}
- Nominel strøm: 4 til 20 mA HART

i Strømenheden skal testes for at sikre, at sikkerhedskravene (f.eks. PELV, SELV, klasse 2) er opfyldt og overholder de relevante specifikationer for protokollen. For 4 til 20 mA gælder de samme krav som for HART.

Instrumentet bør udstyres med en velegnet kredsløbsafbryder i overensstemmelse med IEC/EN 61010.

5.2.2 Strømforbrug

Af hensyn til instrumentets sikkerhed skal den maksimale forsyningsstrøm begrænses til 500 mA (f.eks. ved at tilslutte en sikring opstrøms).


5.2.3 Klemmer

- Forsyningsspænding og intern jordklemme
Fastspændingsområde: 0.5 til 2.5 mm² (20 til 14 AWG)
- Ekstern jordklemme
Fastspændingsområde: 0.5 til 4 mm² (20 til 12 AWG)

5.2.4 Kabelspecifikation

- Beskyttende jord eller jording af kabelforskrningen: normeret tværsnit > 1 mm² (17 AWG)
Normeret tværsnit på 0,5 mm² (20 AWG) til 2,5 mm² (13 AWG)
- Den udvendige kabel diameter: Ø5 til 9 mm (0.2 til 0.35 in) afhænger af den anvendte kabelforskrning (se de tekniske oplysninger)

5.2.5 4-20 mA HART

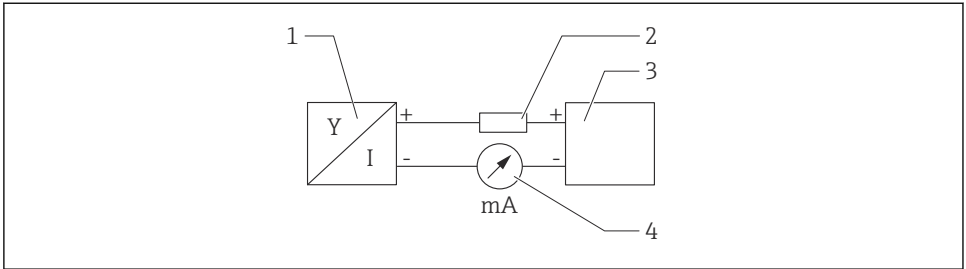

A0028908

1 Blokdigram for HART-tilslutning

- 1 Instrument med HART-kommunikation
- 2 HART-kommunikationsmodstand
- 3 Strømforsyning
- 4 Multimeter



HART-kommunikationsmodstanden på 250 Ω i signalledningen er altid nødvendig ved strømforsyning med lav impedans.

Der skal tages højde for spændingsfaldet:

Maks. 6 V for en kommunikationsmodstand på 250 Ω

5.2.6 Overspændingsbeskyttelse

Instrumenter uden valgfri overspændingsbeskyttelse

Udstyr fra Endress+Hauser overholder kravene i produktstandarden IEC/DIN EN 61326-1 (Tabel 2 for industrimiljø).

Afhængigt af porttypen (DC-forsyning, input/output-port) anvendes der forskellige testniveauer iht. IEC/DIN EN 61326-1 mod flygtig overspænding (IEC/DIN EN 61000-4-5 overspænding):

Testniveau på DC-effektporte og input/outputporte er 1000 V-linje til jord

Instrumenter med overspændingsbeskyttelse som tilvalg

- Overslagsspænding: min. 400 V DC
- Testet iht. IEC/DIN EN 60079-14 afsnit 12.3 (IEC/DIN EN 60060-1 afsnit 7)
- Nominel afladningsstrøm: 10 kA

Overspændingskategori

Overspændingskategori II

5.2.7 Ledningsføring

ADVARSEL

Forsyningssspænding kan være tilsluttet!

Risiko for elektrisk stød/eksplosion!


- ▶ Ved anvendelse af instrumentet i farlige områder skal nationale standarder og specifikationerne i sikkerhedsanvisningerne (XA) altid følges. Brug den angivne kabelforskruning.
- ▶ Forsyningssspændingen skal stemme overens med specifikationerne på typeskiltet.
- ▶ Slå forsyningssspændingen fra, før instrumentet tilsluttes.
- ▶ Potentialudligningsledningen kan eventuelt sluttes til transmitterens udvendige jordklemme, før instrumentet tilsluttes.
- ▶ Instrumentet bør udstyres med en velegnet kredsløbsafbryder i overensstemmelse med IEC/EN 61010.
- ▶ Kablerne skal være tilstrækkeligt isoleret under hensyntagen til forsyningssspændingen og overspændingskategorien.
- ▶ Tilslutningskablerne skal give tilstrækkelig temperaturstabilitet, hvor der tages højde for den omgivende temperatur.
- ▶ Instrumentet må kun bruges med dækslerne lukket.
- ▶ Der er installeret beskyttelseskredse mod omvendt polaritet, højfrekvent støj og overspændingsspidser.

Tilslut instrumentet i følgende rækkefølge:

1. Løsn dækslets lås (hvis der findes en sådan).
2. Skru dækslet af.
3. Før kablerne ind i kabelforskruningerne eller kabelindgangene.
4. Tilslut kablet.
5. Stram kabelforskruningerne eller kabelindgangene, så de er lækagetætte. Krydspænd husindgangen. Brug et velegnet værktøj med nøgle AF24/25 8 Nm (5.9 lbf ft) til M20-kabelforskruningen.
6. Skru dækslet på klemmerummet igen.

5.2.8 Klemmetildeling


Hus med dobbelt rum

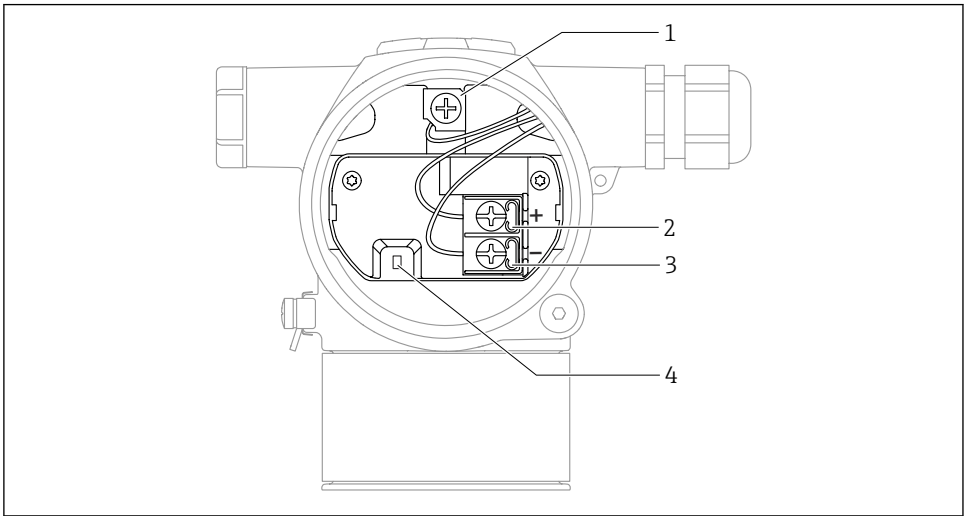

A0054036

- 1 Intern jordklemme
- 2 Plusklemme
- 3 Minusklemme
- 4 Blokeringsdiode: En blokeringsdiode anvendes til uafbrudt måling af udgangssignalet.

5.2.9 Kabelindgange

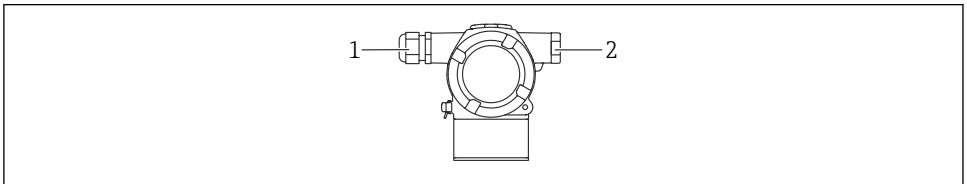

A0054037

- 1 Kabelindgang
- 2 Blindprop

Kabeltypen afhænger af den bestilte instrumentversion.



Før altid tilslutningskabler nedad, så der ikke kan trænge fugt ind i tilslutningsrummet.

Lav om nødvendigt en drypsløjfe, eller brug en vejrbeskyttelsesafskærmning.

5.3 Sikring af kapslingsklassen


5.3.1 Kabelindgange

- Forskruning M20, plast, IP66/68 TYPE 4X/6P
- Forskruning M20, messingnikkelbelagt, IP66/68 TYPE 4X/6P
- Forskruning M20, 316L, IP66/68 TYPE 4X/6P
- Gevind M20, IP66/68 TYPE 4X/6P
- Gevind G1/2, IP66/68 TYPE 4X/6P
Ved valg af G1/2-gevindet leveres instrumentet med et M20-gevind som standard, og en G1/2-adapter medfølger i leverancen sammen med den tilhørende dokumentation
- Gevind NPT1/2, IP66/68 TYPE 4X/6P
- Transportbeskyttelse med blindprop: IP22, TYPE 2

6 Betjeningsmuligheder

6.1 Betjeningstaster og DIP-kontakter på den elektroniske indsats

6.1.1 DIP-kontakt på den elektroniske indsats

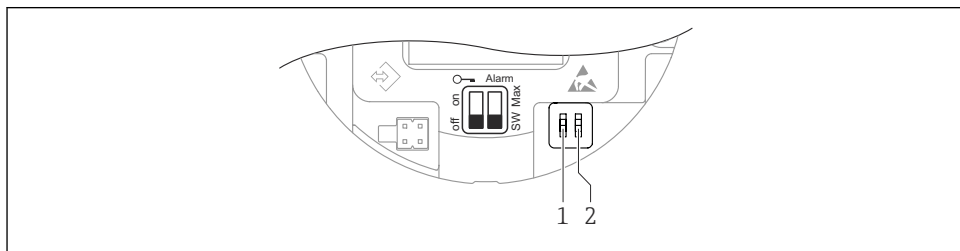

A0054038

- 1 *DIP-kontakt til låsning og oplåsning af instrumentet*
- 2 *DIP-kontakt til alarmstrøm*

 DIP-kontakternes indstilling har prioritet over indstillinger, som foretages med andre betjeningsmetoder (f.eks. FieldCare/DeviceCare).


6.2 Adgang via farvedisplay (tilvalg) og magnetisk knap

Funktioner, som kan udføres med den magnetiske knap:

- Nulpunkt og spænd
- Drejning af displayet
- Positionsjustering
- Nulstilling af adgangskode for brugerrolle
- Nulstilling af instrument



Farvedisplayets lysstyrke justeres afhængigt af forsyningsspændingen og strømforbruget.

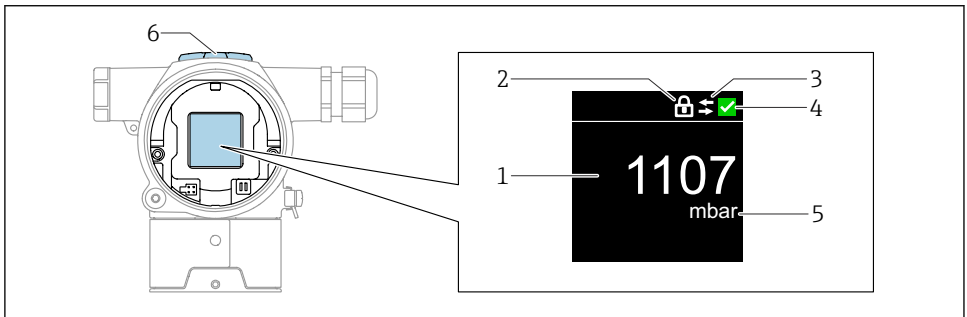

A0054189

2 Farvedisplay

- 1 Målt værdi (op til 5 cifre)
- 2 Lås (symbolet vises, når instrumentet er låst)
- 3 HART-kommunikation (symbolet vises, når HART-kommunikation er aktiveret)
- 4 Statussymbol iht. NAMUR
- 5 Målt værdioutput i %
- 6 Magnetiske knapper (Zero og Span)

7 Ibrugtagning

7.1 Forberedelse

Måleområdet og måleenheden for den overførte målte værdi er som angivet i specifikationerne på typeskiltet.

ADVARSEL

Indstillingerne for strømoutputtet er relevante for sikkerheden!

Det medfører risiko for overløb.

- ▶ Indstillingen for strømudgangen afhænger af indstillingen i Parameteren **Assign PV**.
- ▶ Efter ændring af Parameteren **Assign PV** skal indstillingerne for spænd (LRV og URV) kontrolleres og omkonfigureres efter behov.

⚠ ADVARSEL**Procestrykket er over eller under det tilladte maksimum/minimum!**

Risiko for personskade, hvis delene revner! Der vises advarsler, hvis trykket er for højt.

- ▶ Hvis instrumentet registrerer et tryk, som er under det mindste tilladte tryk eller over det maksimale tilladte tryk, vises der en meddelelse.
- ▶ Brug kun instrumentet inden for grænserne af måleområdet.

7.1.1 Tilstand ved levering

Hvis der ikke er bestilt tilpassede indstillinger:

- Parameteren **Assign PV** Indstillingen **Pressure**
- Kalibreringsværdier defineret med defineret nominal værdi for målecellen
- Alarmstrømmen er indstillet til min. (3,6 mA), (kun hvis der ikke er valgt en anden indstilling ved bestilling)
- DIP-kontakt til deaktiveret position

7.2 Indstilling af betjeningsprog

Betjeningsproget indstilles via betjeningsværktøjet.

7.2.1 Farvedisplay - låsning eller oplåsning

Betjeningen er låst udefra ved hjælp af et plastdæksel, som kan fastgøres med en skrue.

7.2.2 Betjeningsværktøj

Se beskrivelsen af det relevante betjeningsværktøj.

7.3 Konfiguration af måleinstrumentet**7.3.1 Ibrugtagning med taster**

Følgende funktioner er mulige via tasterne:

- Drejning af farvedisplayet
- Justering af position (nulpunktskorrigering)
Instrumentets retning kan forårsage trykskift
Dette trykskift kan korrigeres med en positionsjustering
- Indstilling af nedre områdeværdi og øvre områdeværdi
Det påførte tryk eller indtastede tryk skal være inden for sensorens nominelle trykgrænser
(se specifikationerne på typeskiltet)
- Nulstilling af instrumentet

Positionsjustering

1. Instrument installeret i den ønskede position og uden påført tryk.
2. Hold tasterne "Zero" og "Span" inde samtidigt i mindst 3 sekunder.
3. Når "Done" vises på farvedisplayet, anvendes det påførte tryk til positionsjustering.

Indstilling af den nedre områdeværdi (tryk eller skaleret variabel)

1. Hold "Zero" inde i mindst 3 sek.

2. Det ønskede tryk for den nedre områdeværdi findes på instrumentet eller indtastes via tasterne ("Zero"-tast = "Edit" / "Span"-tast = "Set").
3. Når "Done" vises på farvedisplayet, er det påførte eller indtastede tryk accepteret for den nedre områdeværdi.

Indstilling af den øvre områdeværdi (tryk eller skaleret variabel)

1. Hold "Span" inde i mindst 3 s.
2. Det ønskede tryk for den øvre områdeværdi findes på instrumentet eller indtastes via tasterne ("Zero"-tast = "Edit" / "Span"-tast = "Set").
3. Når "Done" vises på farvedisplayet, er det påførte eller indtastede tryk accepteret for den øvre områdeværdi.
4. Viser "Done" ikke på farvedisplayet?
 - ↳ Det anvendte tryk for den øvre områdeværdi er ikke godkendt. Hvis Indstillingen **Table** er valgt, er vådkalibrering ikke mulig.

Kontrol af indstillingerne (tryk eller skaleret variabel)

1. Tryk kort på tasten "Zero" (ca. 1 sekund) for at få vist den nedre områdeværdi.
2. Tryk kort på tasten "Span" (ca. 1 sekund) for at få vist den øvre områdeværdi.
3. Tryk kort og samtidig på tasterne "Zero" og "Span" (ca. 1 sekund) for at få vist kalibreringsoffset.

Nulstilling af instrumentet

- ▶ Tryk samtidig på tasterne "Zero" og "Span", og hold dem inde i mindst 12 sekunder.

Drejning af farvedisplayet

Sådan aktiveres denne funktion:

1. Tryk kort på tasten **Span**- 3 gange efter hinanden.
2. Tryk på tasten **Span**-, og hold den inde i mindst 3 sekunder inden for 15 sekunder.

Nulstilling af adgangskode for brugerrolle

Sådan aktiveres denne funktion:

1. Tryk kort på tasten Zero 3 gange efter hinanden.
2. Tryk på tasten Zero igen inden for 15 sekunder.

7.3.2 Ibrugtagning med ibrugtagningsguiden

Tilgængelig i FieldCare, DeviceCare¹⁾ Guiden **Commissioning** guider brugeren gennem den første ibrugtagningsproces.

1. Slut instrumentet til FieldCare eller DeviceCare.

1) DeviceCare kan downloades på www.software-products.endress.com. Download af softwaren kræver registrering på Endress+Hausers softwareportal.

2. Åbn instrumentet i FieldCare eller DeviceCare.
 - ↳ Instrumentets kontrolpanel (startside) vises:
3. Under Menuen **Guidance** skal du klikke på Guiden **Commissioning** for at åbne guiden.
4. Indtast den relevante værdi i hver parameter, eller vælg den relevante valgmulighed. Disse værdier skrives direkte til instrumentet.
5. Klik på "Next" for at gå til næste side.
6. Klik på "End" for at lukke guiden Guiden **Commissioning**, når alle siderne er fuldført.

i Hvis Guiden **Commissioning** annulleres, før alle nødvendige parametre er blevet konfigureret, er instrumentet muligvis i udefineret tilstand. I sådanne situationer anbefales det at nulstille instrumentet til fabriksindstillingerne.


Eksempel: Output af trykværdien ved strømoutputtet

i Tryk- og temperaturenheder konverteres automatisk. Andre enheder konverteres ikke.

I det følgende eksempel skal trykværdien måles i en tank med output på strømoutputtet. Det maksimale tryk på 450 mbar (6.75 psi) svarer til 20 mA-strømmen. Strømmen på 4 mA svarer til et tryk på 50 mbar (0.75 psi).

Forudsætninger:

- Målt variabel direkte proportional med trykket
- På grund af måleinstrumentets placering kan der forekomme trykskift i den målte værdi (den målte værdi er ikke nul, når beholderen er tom eller delvist fuld).
Udfør positionsjustering efter behov.
- Under Parameteren **Assign PV** skal Indstillingen **Pressure** være valgt (standardindstilling fra fabrikken).

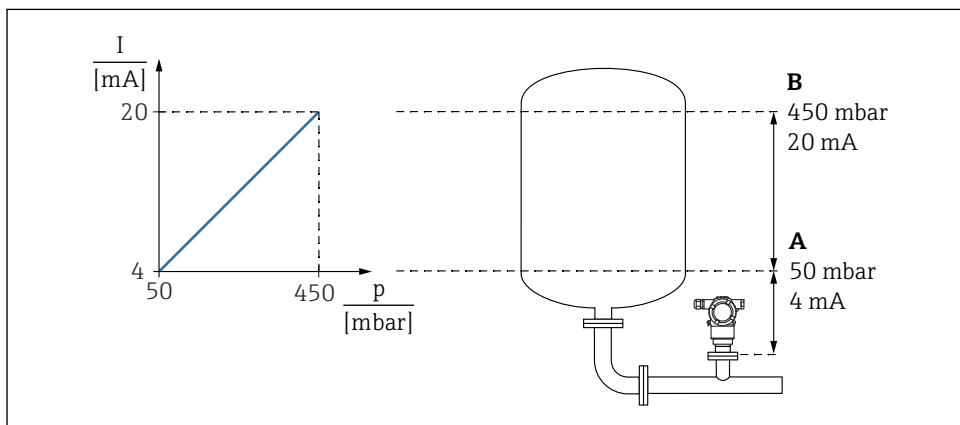

A0055334

- A Lower range value output
B Upper range value output

Justering:

1. Angiv trykværdien for 4 mA-strømmen via Parameteren **Lower range value output** (50 mbar (0.75 psi)).
2. Angiv trykværdien for 20 mA-strømmen via Parameteren **Upper range value output** (450 mbar (6.75 psi))

Resultat: Måleområdet indstilles til 4 til 20 mA.

7.3.3 Ibrugtagning uden ibrugtagningsguiden

Eksempel: Ibrugtagning med en volumenmåling i tanken




Tryk- og temperaturenheder konverteres automatisk. Andre enheder konverteres ikke.

I det følgende eksempel skal volumen i en tank måles i liter. Maks. volumen på 1000 l (264 gal) svarer til et tryk på 450 mbar (6.75 psi).

Min. volumen på 0 liter svarer til et tryk på 50 mbar (0.75 psi).

Forudsætninger:

- Målt variabel direkte proportionel med trykket
- På grund af måleinstrumentets placering kan der forekomme trykskift i den målte værdi (den målte værdi er ikke nul, når beholderen er tom eller delvist fuld).
Juster om nødvendigt positionen

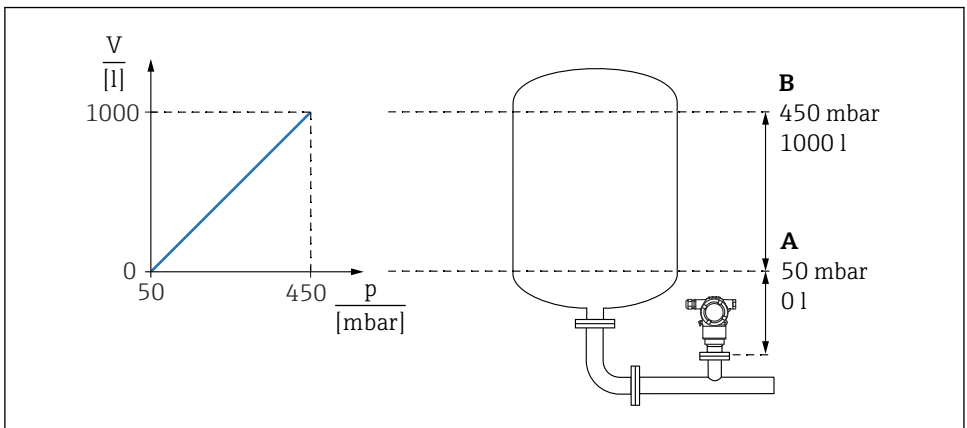

A005335

A Parameteren "Pressure value 1" og Parameteren "Scaled variable value 1"

B Parameteren "Pressure value 2" og Parameteren "Scaled variable value 2"



Det forekommende tryk vises i betjeningsværktøjet på den samme indstillingsside i feltet "Pressure".

1. Angiv trykværdien for det nedre kalibreringspunkt via Parameteren **Pressure value 1**: 50 mbar (0.75 psi)
 - ↳ Menusti: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 1
2. Angiv volumenværdien for det nedre kalibreringspunkt via Parameteren **Scaled variable value 1**: 0 l (0 gal)
 - ↳ Menusti: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 1
3. Angiv trykværdien for det øvre kalibreringspunkt via Parameteren **Pressure value 2**: 450 mbar (6.75 psi)
 - ↳ Menusti: Application → Sensor → Scaled variable → Pressure value 2
4. Angiv volumenværdien for det øvre kalibreringspunkt via Parameteren **Scaled variable value 2**: 1 000 l (264 gal)
 - ↳ Menusti: Application → Sensor → Scaled variable → Scaled variable value 2

Resultat: Måleområdet er indstillet for 0 til 1 000 l (0 til 264 gal). Kun Parameteren **Scaled variable value 1** og Parameteren **Scaled variable value 2** angives med denne indstilling. Indstillingen påvirker ikke strømoutputtet.



71764420

www.addresses.endress.com
