


# 取扱説明書

## Proline Promass A 200

### FOUNDATION Fieldbus

コリオリ流量計

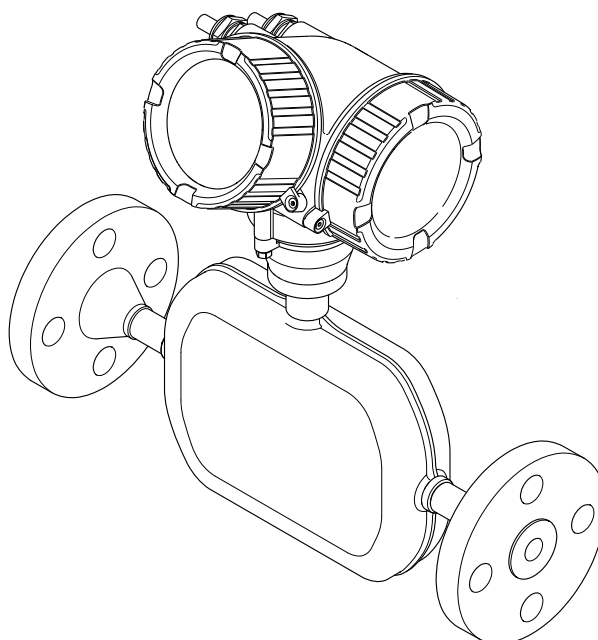

- 本書は、本機器で作業する場合に、いつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 要員やプラントが危険にさらされないように、「安全上の基本注意事項」セクション、ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟読してください。
- 当社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

# 目次

|          |                              |           |  |  |  |
|----------|------------------------------|-----------|--|--|--|
| <b>1</b> | <b>本説明書について</b>              | <b>6</b>  |  |  |  |
| 1.1      | 本文の目的                        | 6         |  |  |  |
| 1.2      | シンボル                         | 6         |  |  |  |
| 1.2.1    | 安全シンボル                       | 6         |  |  |  |
| 1.2.2    | 電気シンボル                       | 6         |  |  |  |
| 1.2.3    | 通信関連のシンボル                    | 6         |  |  |  |
| 1.2.4    | 工具シンボル                       | 7         |  |  |  |
| 1.2.5    | 特定情報に関するシンボル                 | 7         |  |  |  |
| 1.2.6    | 図中のシンボル                      | 7         |  |  |  |
| 1.3      | 関連資料                         | 8         |  |  |  |
| 1.4      | 登録商標                         | 8         |  |  |  |
| <b>2</b> | <b>安全上の注意事項</b>              | <b>9</b>  |  |  |  |
| 2.1      | 要員の要件                        | 9         |  |  |  |
| 2.2      | 指定用途                         | 9         |  |  |  |
| 2.3      | 労働安全                         | 10        |  |  |  |
| 2.4      | 操作上の安全性                      | 10        |  |  |  |
| 2.5      | 製品の安全性                       | 10        |  |  |  |
| 2.6      | IT セキュリティ                    | 11        |  |  |  |
| 2.7      | 機器固有の IT セキュリティ              | 11        |  |  |  |
| 2.7.1    | ハードウェア書き込み保護による<br>アクセス保護    | 11        |  |  |  |
| 2.7.2    | パスワードによるアクセス保護               | 11        |  |  |  |
| 2.7.3    | フィールドバス経由のアクセス               | 11        |  |  |  |
| <b>3</b> | <b>製品説明</b>                  | <b>13</b> |  |  |  |
| 3.1      | 製品構成                         | 13        |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>受入検査および製品識別表示</b>         | <b>14</b> |  |  |  |
| 4.1      | 受入検査                         | 14        |  |  |  |
| 4.2      | 製品識別表示                       | 14        |  |  |  |
| 4.2.1    | 変換器の銘板                       | 15        |  |  |  |
| 4.2.2    | センサの銘板                       | 16        |  |  |  |
| 4.2.3    | 機器のシンボル                      | 17        |  |  |  |
| <b>5</b> | <b>保管および輸送</b>               | <b>18</b> |  |  |  |
| 5.1      | 保管条件                         | 18        |  |  |  |
| 5.2      | 製品の運搬                        | 18        |  |  |  |
| 5.2.1    | 吊金具なし機器                      | 18        |  |  |  |
| 5.2.2    | 吊金具付き機器                      | 19        |  |  |  |
| 5.2.3    | フォークリフトによる運搬                 | 19        |  |  |  |
| 5.3      | 梱包材の廃棄                       | 19        |  |  |  |
| <b>6</b> | <b>設置</b>                    | <b>20</b> |  |  |  |
| 6.1      | 設置要件                         | 20        |  |  |  |
| 6.1.1    | 取付位置                         | 20        |  |  |  |
| 6.1.2    | 環境およびプロセスの要件                 | 22        |  |  |  |
| 6.1.3    | 特別な設置方法                      | 23        |  |  |  |
| 6.2      | 機器の設置                        | 27        |  |  |  |
| 6.2.1    | 必要な工具                        | 27        |  |  |  |
| 6.2.2    | 計測機器の準備                      | 27        |  |  |  |
| 6.2.3    | 計測機器の設置                      | 27        |  |  |  |
| 6.2.4    | 変換器ハウジングの回転                  | 28        |  |  |  |
| 6.2.5    | 表示モジュールの回転                   | 28        |  |  |  |
| 6.3      | 設置状況の確認                      | 29        |  |  |  |
| <b>7</b> | <b>電気接続</b>                  | <b>30</b> |  |  |  |
| 7.1      | 電気の安全性                       | 30        |  |  |  |
| 7.2      | 接続要件                         | 30        |  |  |  |
| 7.2.1    | 必要な工具                        | 30        |  |  |  |
| 7.2.2    | 接続ケーブルの要件                    | 30        |  |  |  |
| 7.2.3    | 端子の割当て                       | 31        |  |  |  |
| 7.2.4    | 機器プラグのピン割当て                  | 31        |  |  |  |
| 7.2.5    | シールドおよび接地                    | 31        |  |  |  |
| 7.2.6    | 電源ユニットの要件                    | 33        |  |  |  |
| 7.2.7    | 機器の準備                        | 33        |  |  |  |
| 7.3      | 機器の接続                        | 34        |  |  |  |
| 7.3.1    | 変換器の接続                       | 34        |  |  |  |
| 7.3.2    | 電位平衡                         | 35        |  |  |  |
| 7.4      | 特別な接続方法                      | 35        |  |  |  |
| 7.4.1    | 接続例                          | 35        |  |  |  |
| 7.5      | 保護等級の保証                      | 37        |  |  |  |
| 7.6      | 配線状況の確認                      | 37        |  |  |  |
| <b>8</b> | <b>操作オプション</b>               | <b>38</b> |  |  |  |
| 8.1      | 操作オプションの概要                   | 38        |  |  |  |
| 8.2      | 操作メニューの構成と機能                 | 39        |  |  |  |
| 8.2.1    | 操作メニューの構成                    | 39        |  |  |  |
| 8.2.2    | 操作指針                         | 40        |  |  |  |
| 8.3      | 現場表示器を使用した操作メニューへのア<br>クセス   | 41        |  |  |  |
| 8.3.1    | 操作画面表示                       | 41        |  |  |  |
| 8.3.2    | ナビゲーション画面                    | 43        |  |  |  |
| 8.3.3    | 編集画面                         | 44        |  |  |  |
| 8.3.4    | 操作部                          | 46        |  |  |  |
| 8.3.5    | コンテキストメニューを開く                | 47        |  |  |  |
| 8.3.6    | ナビゲーションおよびリストから<br>選択        | 48        |  |  |  |
| 8.3.7    | パラメータの直接呼び出し                 | 48        |  |  |  |
| 8.3.8    | ヘルプテキストの呼び出し                 | 49        |  |  |  |
| 8.3.9    | パラメータの変更                     | 50        |  |  |  |
| 8.3.10   | ユーザーの役割と関連するアクセ<br>ス権        | 51        |  |  |  |
| 8.3.11   | アクセスコードによる書き込み保<br>護の無効化     | 51        |  |  |  |
| 8.3.12   | キーパッドロックの有効化/無効化             | 52        |  |  |  |
| 8.4      | ウェブブラウザを使用した操作メニューへ<br>のアクセス | 52        |  |  |  |
| 8.4.1    | 機能範囲                         | 52        |  |  |  |
| 8.4.2    | ログイン                         | 52        |  |  |  |
| 8.4.3    | ユーザーインタフェース                  | 53        |  |  |  |
| 8.4.4    | Web サーバーの無効化                 | 54        |  |  |  |
| 8.4.5    | ログアウト                        | 55        |  |  |  |
| 8.5      | 操作ツールによる操作メニューへのアク<br>セス     | 55        |  |  |  |
| 8.5.1    | 操作ツールの接続                     | 55        |  |  |  |

|           |                                     |           |           |                                      |            |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|------------|
| 8.5.2     | Field Xpert SFX350、SFX370 .....     | 56        | 11.4.2    | 「積算計」 サブメニュー .....                   | 99         |
| 8.5.3     | FieldCare .....                     | 56        | 11.4.3    | 出力変数 .....                           | 100        |
| 8.5.4     | DeviceCare .....                    | 57        | 11.5      | プロセス条件への機器の適合 .....                  | 100        |
| 8.5.5     | AMS Device Manager .....            | 57        | 11.6      | 積算計リセットの実行 .....                     | 100        |
| 8.5.6     | Field Communicator 475 .....        | 57        | 11.6.1    | 「積算計 のコントロール」 パラメータの機能範囲 .....       | 101        |
| <b>9</b>  | <b>システム統合 .....</b>                 | <b>58</b> | 11.6.2    | 「すべての積算計をリセット」 パラメータの機能範囲 .....      | 101        |
| 9.1       | DD ファイルの概要 .....                    | 58        | 11.7      | 測定値の履歴を表示 .....                      | 101        |
| 9.1.1     | 現在の機器のバージョンデータ .....                | 58        | <b>12</b> | <b>診断およびトラブルシューティング .....</b>        | <b>104</b> |
| 9.1.2     | 操作ツール .....                         | 58        | 12.1      | 一般トラブルシューティング .....                  | 104        |
| 9.2       | サイクリックデータ伝送 .....                   | 58        | 12.2      | 現場表示器の診断情報 .....                     | 105        |
| 9.2.1     | ブロックモデル .....                       | 59        | 12.2.1    | 診断メッセージ .....                        | 105        |
| 9.2.2     | モジュールの説明 .....                      | 59        | 12.2.2    | 対処法の呼び出し .....                       | 107        |
| 9.2.3     | 実行時間 .....                          | 62        | 12.3      | FieldCare または DeviceCare の診断情報 ..... | 107        |
| 9.2.4     | メソッド .....                          | 63        | 12.3.1    | 診断オプション .....                        | 107        |
| <b>10</b> | <b>設定 .....</b>                     | <b>64</b> | 12.3.2    | 対策情報の呼び出し .....                      | 109        |
| 10.1      | 設置状況および配線状況の確認 .....                | 64        | 12.4      | 診断情報の適用 .....                        | 109        |
| 10.2      | 機器の電源オン .....                       | 64        | 12.4.1    | 診断時の動作の適用 .....                      | 109        |
| 10.3      | 操作言語の設定 .....                       | 64        | 12.4.2    | ステータス信号の適用 .....                     | 110        |
| 10.4      | 機器の設定 .....                         | 64        | 12.5      | 診断情報の概要 .....                        | 114        |
| 10.4.1    | 機器のタグの設定 .....                      | 65        | 12.5.1    | センサの診断 .....                         | 114        |
| 10.4.2    | システムの単位の設定 .....                    | 66        | 12.5.2    | 電子部の診断 .....                         | 116        |
| 10.4.3    | 測定物の選択および設定 .....                   | 69        | 12.5.3    | 設定の診断 .....                          | 121        |
| 10.4.4    | アナログ入力の設定 .....                     | 70        | 12.5.4    | プロセスの診断 .....                        | 126        |
| 10.4.5    | 現場表示器の設定 .....                      | 70        | 12.6      | 未処理の診断イベント .....                     | 131        |
| 10.4.6    | ローフローカットオフの設定 .....                 | 73        | 12.7      | 診断ノトランスデューサブロックの診断メッセージ .....        | 131        |
| 10.4.7    | 非満管検出の設定 .....                      | 74        | 12.8      | 診断リスト .....                          | 132        |
| 10.5      | 高度な設定 .....                         | 75        | 12.9      | イベントログブック .....                      | 132        |
| 10.5.1    | センサの調整の実施 .....                     | 76        | 12.9.1    | イベントログブックの読み出し .....                 | 132        |
| 10.5.2    | パルス/周波数/スイッチ出力の設定 .....             | 77        | 12.9.2    | イベントログブックのフィルタリング .....              | 133        |
| 10.5.3    | 積算計の設定 .....                        | 82        | 12.9.3    | 診断イベントの概要 .....                      | 133        |
| 10.5.4    | 表示の追加設定 .....                       | 84        | 12.10     | 機器のリセット .....                        | 134        |
| 10.5.5    | 機器管理のためのパラメータを使用 .....              | 86        | 12.10.1   | 「Restart」 パラメータの機能範囲 .....           | 134        |
| 10.6      | 設定管理 .....                          | 87        | 12.10.2   | 「サービスリセット」 パラメータの機能範囲 .....          | 135        |
| 10.6.1    | 「設定管理」 パラメータの機能範囲 .....             | 88        | 12.11     | 機器情報 .....                           | 135        |
| 10.7      | シミュレーション .....                      | 88        | 12.12     | ファームウェアの履歴 .....                     | 136        |
| 10.8      | 不正アクセスからの設定の保護 .....                | 91        | <b>13</b> | <b>メンテナンス .....</b>                  | <b>137</b> |
| 10.8.1    | アクセスコードによる書き込み保護 .....              | 91        | 13.1      | メンテナンス .....                         | 137        |
| 10.8.2    | 書き込み保護スイッチによる書き込み保護 .....           | 92        | 13.1.1    | 洗浄 .....                             | 137        |
| 10.8.3    | ブロック操作による書き込み保護 .....               | 93        | 13.2      | 測定機器およびテスト機器 .....                   | 137        |
| 10.9      | FOUNDATION Fieldbus を介した機器の設定 ..... | 94        | 13.3      | メンテナンスサービス .....                     | 137        |
| 10.9.1    | ブロック設定 .....                        | 94        | <b>14</b> | <b>修理 .....</b>                      | <b>138</b> |
| 10.9.2    | アナログ入力ブロックの測定値のスケーリング .....         | 95        | 14.1      | 一般的注意事項 .....                        | 138        |
| <b>11</b> | <b>操作 .....</b>                     | <b>97</b> | 14.1.1    | 修理および変更コンセプト .....                   | 138        |
| 11.1      | 機器ロック状態の読み取り .....                  | 97        | 14.1.2    | 修理および変更に関する注意事項 .....                | 138        |
| 11.2      | 操作言語の設定 .....                       | 97        | 14.2      | スペアパーツ .....                         | 138        |
| 11.3      | 表示部の設定 .....                        | 97        | 14.3      | 修理サービス .....                         | 139        |
| 11.4      | 測定値の読み取り .....                      | 97        | 14.4      | 返却 .....                             | 139        |
| 11.4.1    | プロセス変数 .....                        | 98        |           |                                      |            |

|                 |                     |            |
|-----------------|---------------------|------------|
| 14.5            | 廃棄 .....            | 139        |
| 14.5.1          | 機器の取外し .....        | 139        |
| 14.5.2          | 機器の廃棄 .....         | 140        |
| <b>15</b>       | <b>アクセサリ .....</b>  | <b>141</b> |
| 15.1            | 機器関連のアクセサリ .....    | 141        |
| 15.1.1          | 変換器用 .....          | 141        |
| 15.1.2          | センサ用 .....          | 142        |
| 15.2            | 通信関連のアクセサリ .....    | 142        |
| 15.3            | サービス関連のアクセサリ .....  | 143        |
| 15.4            | システムコンポーネント .....   | 144        |
| <b>16</b>       | <b>技術データ .....</b>  | <b>145</b> |
| 16.1            | アプリケーション .....      | 145        |
| 16.2            | 機能とシステム構成 .....     | 145        |
| 16.3            | 入力 .....            | 146        |
| 16.4            | 出力 .....            | 147        |
| 16.5            | 電源 .....            | 150        |
| 16.6            | 性能特性 .....          | 152        |
| 16.7            | 設置 .....            | 156        |
| 16.8            | 環境 .....            | 156        |
| 16.9            | プロセス .....          | 157        |
| 16.10           | 構造 .....            | 159        |
| 16.11           | 操作性 .....           | 163        |
| 16.12           | 合格証と認証 .....        | 164        |
| 16.13           | アプリケーションパッケージ ..... | 166        |
| 16.14           | アクセサリ .....         | 167        |
| 16.15           | 関連資料 .....          | 167        |
| <b>索引 .....</b> | <b>169</b>          |            |

# 1 本説明書について

## 1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

## 1.2 シンボル

### 1.2.1 安全シンボル

 **危険**

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

 **警告**

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

 **注意**

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

 **注記**

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

### 1.2.2 電気シンボル

| シンボル                                                                                | 意味                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 直流                                                                                                                                                                                         |
|  | 交流                                                                                                                                                                                         |
|  | 直流および交流                                                                                                                                                                                    |
|  | <b>接地接続</b><br>オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子                                                                                                                                          |
|  | <b>保護接地 (PE)</b><br>その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。<br><br>接地端子は機器の内側と外側にあります。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ 内側の接地端子：保護接地と電源を接続します。</li><li>■ 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。</li></ul> |

### 1.2.3 通信関連のシンボル


| シンボル                                                                                | 意味                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | <b>ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク (WLAN)</b><br>ローカルエリアネットワークを介した無線通信 |
|  | <b>Bluetooth</b><br>無線技術を使用した近距離での機器間の無線データ伝送                |
|  | <b>LED</b><br>LED が消灯しています。                                  |

| シンボル                                                                              | 意味                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>LED</b><br>LED が点灯しています。 |
|  | <b>LED</b><br>LED が点滅しています。 |

#### 1.2.4 工具シンボル

| シンボル                                                                              | 意味       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | マイナスドライバ |
|  | 六角レンチ    |
|  | スパナ      |

#### 1.2.5 特定情報に関するシンボル

| シンボル                                                                                | 意味                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | <b>許可</b><br>許可された手順、プロセス、動作 |
|   | <b>推奨</b><br>推奨の手順、プロセス、動作   |
|  | <b>禁止</b><br>禁止された手順、プロセス、動作 |
|  | <b>ヒント</b><br>追加情報を示します。     |
|  | 資料参照                         |
|  | ページ参照                        |
|  | 図参照                          |
|  | 注意すべき注記または個々のステップ            |
|  | 一連のステップ                      |
|  | 操作・設定の結果                     |
|  | 問題が発生した場合のヘルプ                |
|  | 目視確認                         |

#### 1.2.6 図中のシンボル

| シンボル                                                                                | 意味      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>1, 2, 3, ...</b>                                                                 | 項目番号    |
| <b>1, 2, 3, ...</b>                                                                 | 一連のステップ |
| <b>A, B, C, ...</b>                                                                 | 図       |
| <b>A-A, B-B, C-C, ...</b>                                                           | 断面図     |
|  | 危険場所    |

| シンボル                                                                              | 意味          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | 安全場所（非危険場所） |
|  | 流れ方向        |

1.3 関連資料

-  関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。
- デバイスビューワー ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：銘板のシリアル番号を入力します。
  - Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

以下の資料は、機器のバージョンに応じて、当社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます ([www.endress.com/downloads](http://www.endress.com/downloads))。

| ドキュメントタイプ         | 資料の目的および内容                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 技術仕様書 (TI)        | <b>機器の計画支援</b><br>本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。                                                                                                         |
| 簡易取扱説明書 (KA)      | <b>初回の測定を迅速に行うための手引き</b><br>簡易取扱説明書には、受入検査から初期調整までに必要なすべての情報が記載されています。                                                                                                                     |
| 取扱説明書 (BA)        | <b>参考資料</b><br>取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、受入検査、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。                                                                       |
| 機能説明書 (GP)        | <b>使用するパラメータの参考資料</b><br>この資料には、各パラメータの詳細な説明が記載されています。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。                                                                                   |
| 安全上の注意事項 (XA)     | 各種認定に応じて、危険場所で電気機器を使用するための安全上の注意事項も機器に付属します。これは、取扱説明書の付随資料です。<br> 機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。 |
| 機器固有の補足資料 (SD/FY) | 関連する補足資料に記載される指示を常に厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。                                                                                                                                           |

1.4 登録商標

**FOUNDATION™ fieldbus**  
FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録申請中の商標です。

**TRI-CLAMP®**  
Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。



## 2 安全上の注意事項

### 2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

### 2.2 指定用途

#### アプリケーションおよび測定物

本書で説明する機器は、液体および気体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。

注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。

危険場所、サニタリアプリケーション、または圧力によるリスクが高い場所で使用する機器には、特別なラベルが銘板に貼付されています。

稼働時間中、計測機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 本機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータならびに説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
- ▶ 注文した機器が防爆仕様になっているか銘板を確認してください（例：防爆認定、压力容器安全）。
- ▶ 本計測機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
- ▶ 指定された周囲温度範囲を超えないようにしてください。
- ▶ 環境の影響により生じる腐食から機器を恒久的に保護してください。

#### 不適切な用途

指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。製造者は、定められた使用法以外または誤った使用方法により発生する損害について責任を負いません。

#### 警告

##### 腐食性または研磨性のある流体、あるいは周囲条件による破損の危険

- ▶ プロセス流体とセンサ材質の適合性を確認してください。
- ▶ プロセス内のすべての接液部材質の耐食性を確認してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。

#### 注記

##### 不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な流体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認をサポートしますが、プロセスの温度、濃度、または汚染レベルのわずかな変化によって耐食性が変わる可能性があるため、保証や責任は負いかねます。

### 残存リスク

#### 警告

火傷または凍傷の危険があります。高温または低温の測定物や電子モジュールを使用すると、機器の表面が高温または低温になる可能性があります。

- ▶ 適切な接触保護具を取り付けてください。

#### 警告

計測チューブ破損によるハウジング破損の危険があります。

計測チューブが破裂すると、センサハウジング内の圧力は使用プロセス圧力に応じて上昇します。

- ▶ 破裂板を使用してください。

#### 警告

測定物が漏れる危険性があります。

破裂板付きの機器の場合：圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。

- ▶ 破裂板が作動した場合に、負傷したり、物質的損害がもたらされることがないように、予防措置を講じてください。

## 2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各地域/各国の法規に従って必要な個人用保護具を着用してください。

## 2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設作業するには、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

### 機器の改造

機器を無断で改造することは、予測不可能な危険を引き起こす可能性があるため、禁止されています。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

### 修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 純正のスベアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

## 2.5 製品の安全性

この最先端の機器は、操作上の安全基準に適合するように、GEP (Good Engineering Practice) に従って設計およびテストされています。そして、安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。Endress+Hauser は CE マークの貼付により、これを保証いたします。

## 2.6 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が誤って変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

## 2.7 機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要が以下のリストに示されています。

### 2.7.1 ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護

書き込み保護スイッチ（メイン電子モジュール上の DIP スイッチ）により、現場表示器、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを無効にすることができます。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。

### 2.7.2 パスワードによるアクセス保護

パスワードを使用して、機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。

これは、現場表示器、またはその他の操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを制御するものであり、機能の点ではハードウェア書き込み保護に相当します。CDI サービスインターフェイスを使用する場合は、最初にパスワードを入力することによってのみ読み込みアクセスが可能になります。

#### ユーザー固有のアクセスコード

現場表示器、操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）

- 変更可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して、現場表示器、または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare）を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。→ 91.
- 納入時には、機器のアクセスコードは未設定で初期値 0000（オープン）となっています。

#### パスワードの使用に関する一般的注意事項

- 機器とともに提供されたアクセスコードとネットワークキーは、セキュリティ上の理由から設定中に変更する必要があります。
- アクセスコードとネットワークキーの決定および管理を行う場合は、安全なパスワードを生成するための一般規則に従ってください。
- ユーザーにはアクセスコードとネットワークキーを管理して慎重に取り扱う責任があります。
- アクセスコードの設定やパスワード紛失時の対処法などの詳細については、「アクセスコードを介した書き込み保護」セクションを参照してください。→ 91

### 2.7.3 フィールドバス経由のアクセス

フィールドバスを介して通信する場合、機器パラメータへのアクセスを「読み取り専用」アクセスに制限できます。オプションは **Fieldbus writing access** パラメータで変更することが可能です。

これにより、上位システムへの周期的な測定値伝送が影響を受けることはなく、常に確保されます。



機器パラメータの詳細については、機能説明書を参照してください。


### 3 製品説明

本機器は変換器とセンサから構成されます。

本機器は一体型です。

変換器とセンサが機械的に一体になっています。

#### 3.1 製品構成

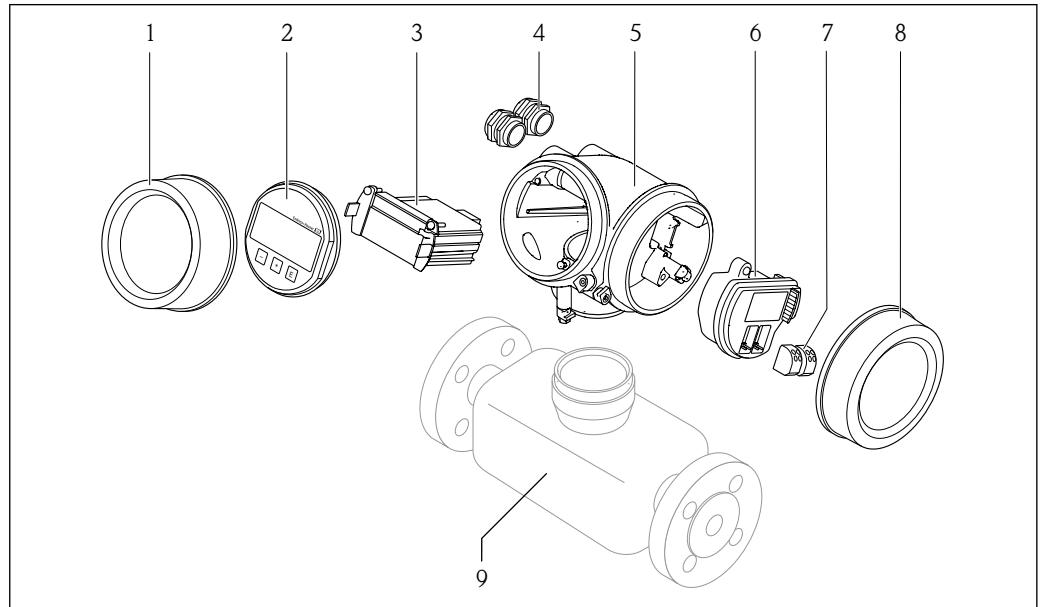

A0014056

図 1 機器の主要コンポーネント

- 1 表示部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 メイン電子モジュール
- 4 ケーブルグランド
- 5 変換器ハウジング（内蔵 HistoROM を含む）
- 6 I/O 電子モジュール
- 7 端子（ばね荷重端子、取外可能）
- 8 端子部カバー
- 9 センサ

## 4 受入検査および製品識別表示

### 4.1 受入検査

納品時：

1. 梱包に損傷がないか確認します。
  - ↳ すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。  
損傷したコンポーネントは取り付けないでください。
2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料（例：証明書）がすべてそろっていることを確認します。

 1 つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

### 4.2 製品識別表示


機器は、次の方法で識別できます。

- 銘板
- 納品書に記載されたオーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
- 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスビューワー（[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)）に入力します。機器に関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress+Hauser Operations アプリで銘板のデータマトリクスコードをスキャンすると、機器に関するすべての情報が表示されます。

関連技術資料の範囲の概要に関しては、以下を参照ください。

- 「本機器のその他の標準資料」および「機器関連の補足資料」セクション
- デバイスビューワー：銘板のシリアル番号を入力してください（[www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)）。
- Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のデータマトリクスコードをスキャンしてください。

### 4.2.1 変換器の銘板

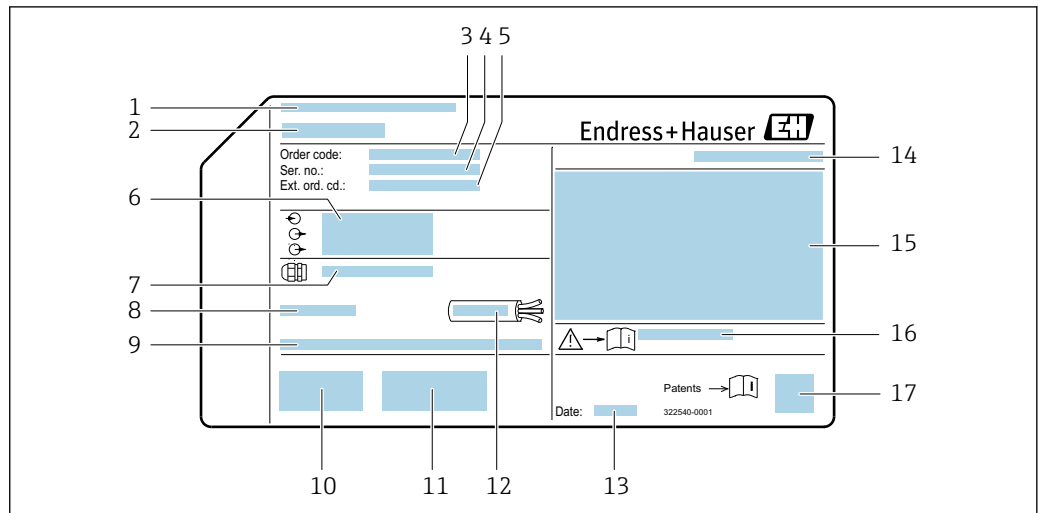

A0032237

図 2 変換器の銘板の例

- 1 製造者/認証保有者
- 2 変換器名
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号
- 5 拡張オーダーコード
- 6 電気接続データ（例：入力、出力、電源電圧）
- 7 ケーブルグランドの種類
- 8 許容周囲温度 ( $T_a$ )
- 9 工場出荷時のファームウェアのバージョン (FW)
- 10 CE マーク、RCM マーク
- 11 バージョンに関する追加情報：認証、認定
- 12 ケーブルの許容温度範囲
- 13 製造日：年、月
- 14 保護等級
- 15 防爆認定情報
- 16 安全関連の補足資料の資料番号 → 168
- 17 2-D マトリクスコード

4.2.2 センサの銘板

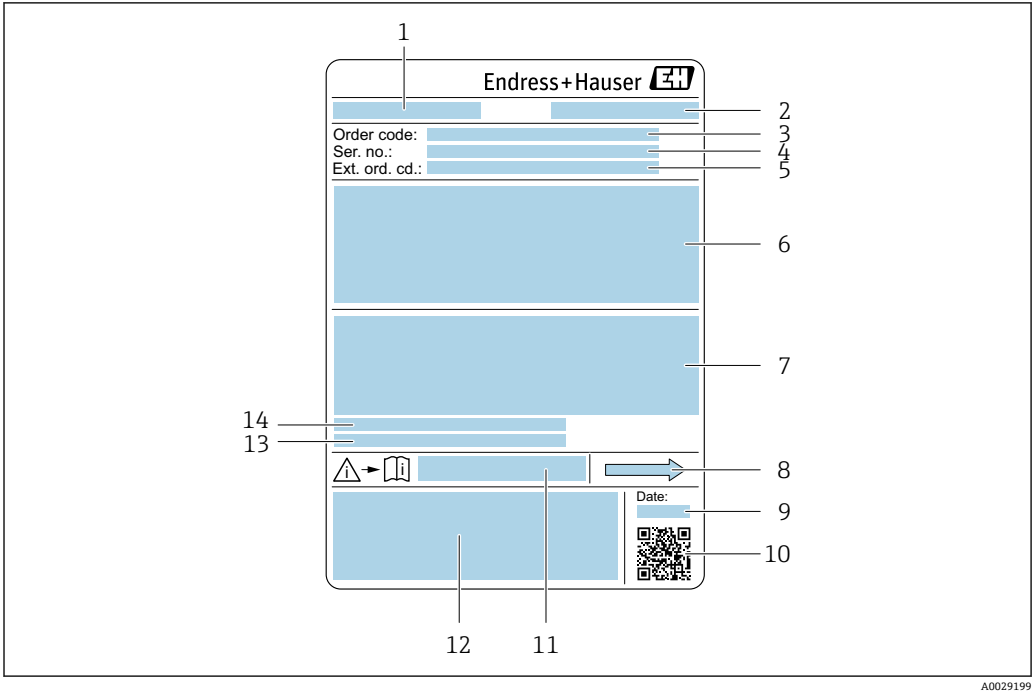


図 3 センサ銘板の例

- 1 センサ名
- 2 製造者/認証保有者
- 3 オーダーコード
- 4 シリアル番号 (Ser. no.)
- 5 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 6 センサ呼び口径、フランジ呼び口径/定格圧力、センサ試験圧力、流体温度範囲、計測チューブおよびマニホールドの材質、センサ固有の情報 (例：センサハウジングの圧力範囲、密度仕様 (高精度密度校正))
- 7 防爆認定、欧州圧力機器指令、保護等級の情報
- 8 流れ方向
- 9 製造日：年/月
- 10 2-D マトリクスコード
- 11 安全関連の補足資料の資料番号
- 12 CE マーク、RCM シンボル
- 13 表面粗さ
- 14 許容周囲温度 (T<sub>a</sub>)

**i** オーダーコード

機器の追加注文の際は、オーダーコードを使用してください。

**拡張オーダーコード**

- 機器タイプ (製品ルートコード) と基本仕様 (必須仕様コード) を必ず記入します。
- オプション仕様 (オプション仕様コード) については、安全および認定に関する仕様のみを記入します (例：LA)。その他のオプション仕様も注文する場合、これは # 記号を用いて示されます (例：#LA#)。
- 注文したオプション仕様に安全および認定に関する仕様が含まれない場合は、+ 記号を用いて示されます (例：XXXXXX-ABCDE+)。



4.2.3 機器のシンボル

| シンボル                                                                              | 意味                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>警告</b><br>危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。潜在的な危険のタイプを特定し、それを回避するには、計測機器の関連資料を参照してください。 |
|  | <b>資料参照</b><br>対応する機器関連文書の参照指示                                                                                               |
|  | <b>保護接地接続</b><br>その他の接続を行う前に、接地接続する必要がある端子                                                                                   |

## 5 保管および輸送

### 5.1 保管条件


保管する際は、次の点に注意してください。

- ▶ 衝撃を防止するため、納品に使用された梱包材を使って保管してください。
- ▶ プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたは保護キャップは外さないでください。これは、シール面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。
- ▶ 直射日光があたらないようにしてください。表面温度が許容温度を超えないように注意してください。
- ▶ 乾燥した、粉塵のない場所に保管してください。
- ▶ 屋外に保管しないでください。

保管温度 → 156

### 5.2 製品の運搬

納品に使用された梱包材を使って、機器を測定現場まで運搬してください。

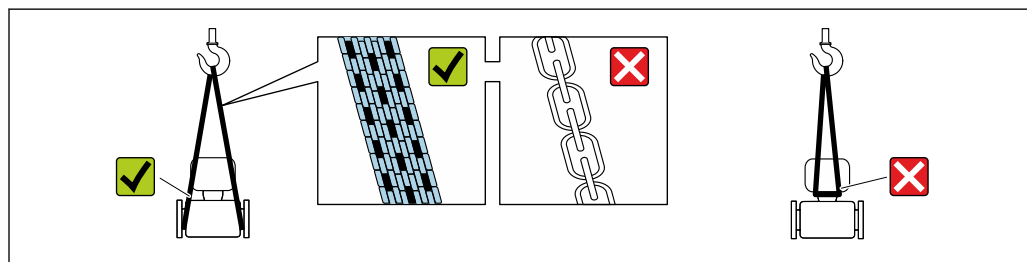

A0029252

**i** プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたはキャップは外さないでください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。


#### 5.2.1 吊金具なし機器

##### ⚠ 警告

**機器の重心は、吊り帯の吊り下げポイントより高い位置にあります。**

機器がずり落ちると負傷する恐れがあります。

- ▶ 機器がずり落ちたり、回転したりしないようにしっかりと固定してください。
- ▶ 梱包材に明記された質量（貼付ラベル）に注意してください。

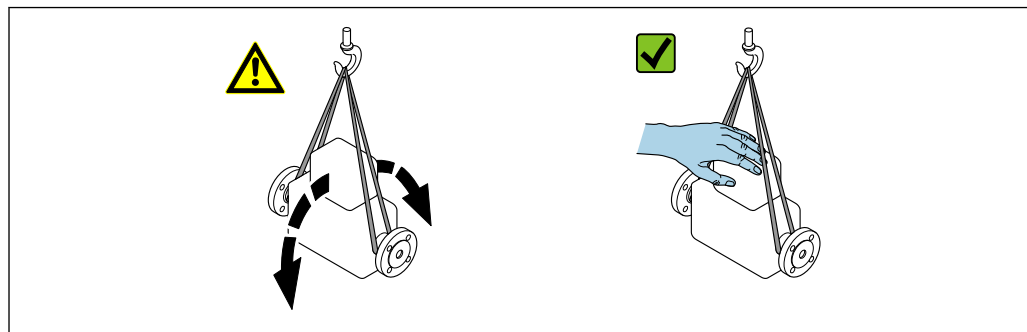

A0029214

### 5.2.2 吊金具付き機器

#### 注意

#### 吊金具付き機器用の特別な運搬指示

- ▶ 機器の運搬には、機器に取り付けられている吊金具またはフランジのみを使用してください。
- ▶ 機器は必ず、最低でも 2 つ以上の吊金具で固定してください。

### 5.2.3 フォークリフトによる運搬

木箱に入れて運搬する場合は、フォークリフトを使用して縦方向または両方向で持ち上げられるような木箱の床構造となっています。

## 5.3 梱包材の廃棄

梱包材はすべて環境にやさしく、100% リサイクル可能です。


- 機器の外装
  - EU 指令 2002/95/EC (RoHS) に準拠するポリマー製ストレッチフィルム
- 梱包材
  - ISPM 15 基準に準拠して処理された木枠、IPPC ログによる確認証明付き
  - 欧州包装ガイドライン 94/62/EC に準拠する段ボール箱、リサイクル可能、RESY マークによる確認証明付き
- 輸送用資材および固定具
  - 使い捨てプラスチック製パレット
  - プラスチック製ストラップ
  - プラスチック製粘着テープ
- 充填材
  - 紙製緩衝材

## 6 設置

### 6.1 設置要件

#### 6.1.1 取付位置

##### 取付位置

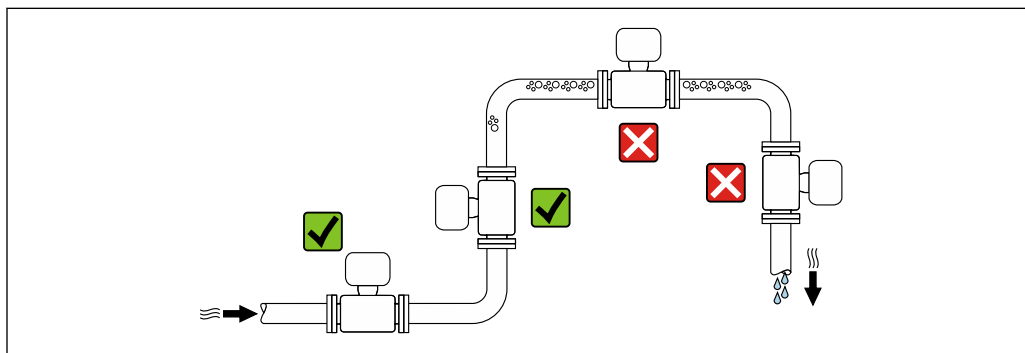


A0028772

計測チューブ内での気泡の形成に起因する測定誤差を防ぐため、以下の取付位置を避けてください。

- 配管の最も高い位置
- 下向き垂直配管の開放出口の直前

##### 下り配管への設置

ただし、次の設置方法をとることにより、開放型の垂直配管への取付けも可能です。呼び口径より断面積の小さな絞り機構あるいはオリフィスプレート設けることにより、測定中に計測チューブ内が空洞状態になることを防止できます。

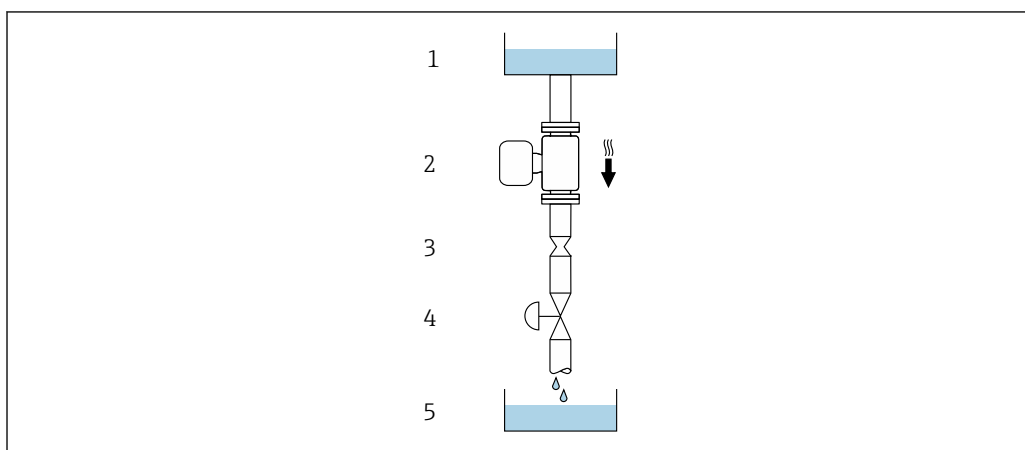

A0028773




図 4 下向き垂直配管への設置（例：バッチアプリケーション用）

- 1 供給タンク
- 2 センサ
- 3 オリフィスプレート、絞り機構
- 4 バルブ
- 5 充填容器

| 呼び口径/NPS |      | Øオリフィスプレート、絞り機構 |      |
|----------|------|-----------------|------|
| [mm]     | [in] | [mm]            | [in] |
| 1        | 1/24 | 0.8             | 0.03 |
| 2        | 1/12 | 1.5             | 0.06 |
| 4        | 1/8  | 3.0             | 0.12 |

### 取付方向

センサの銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向（配管を流れる測定物の方向）に従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。

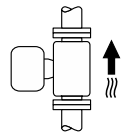
| 取付方向     |              |                                                                                                   | 推奨               |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A</b> | 垂直取付         | <br>A0015591   | ✓✓ <sup>1)</sup> |
| <b>B</b> | 水平方向、変換器が上向き | <br>A0015589   | ✓ <sup>2)</sup>  |
| <b>C</b> | 水平方向、変換器が下向き | <br>A0015590  | ✓ <sup>3)</sup>  |
| <b>D</b> | 水平方向、変換器が横向き | <br>A0015592 | ✓                |

- 1) 確実に自己排水するためには、この取付方向を推奨します。
- 2) プロセス温度が低いアプリケーションでは、周囲温度も低くなる場合があります。これは、変換器の最低周囲温度を守るための推奨の取付方向です。
- 3) プロセス温度が高いアプリケーションでは、周囲温度も高くなる場合があります。これは、変換器の最大周囲温度を守るための推奨の取付方向です。

計測チューブが弓形のセンサを水平取付する場合は、測定物特性を考慮した位置にセンサを設置してください。

### 上流側/下流側直管長

キャビテーションが発生しない限り、流れの乱れを生じさせる障害物（バルブ、エルボ、チーズなど）に特別な予防措置をとる必要はありません → 22。

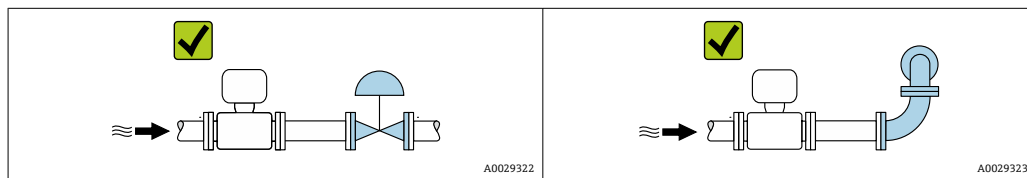

### 設置寸法

 機器の外形寸法および設置長さについては、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

6.1.2 環境およびプロセスの要件

周囲温度範囲

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 計測機器      | -40～+60 °C (-40～+140 °F)                                       |
| 現場表示器の視認性 | -20～+60 °C (-4～+140 °F)<br>温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。 |

- ▶ 屋外で使用する場合：  
特に高温地域では直射日光は避けてください。

 日除けカバーの注文については、Endress+Hauser にお問い合わせください。  
→  141

静圧


キャビテーションが発生しないようにすることや、液体に混入したガスが発泡しないようにすることが重要です。

使用圧力が蒸気圧を下回った場合に、キャビテーションは発生します。

- 沸点の低い液体において（例：炭化水素、溶剤、液化ガス）
- 吸引ラインにおいて
- ▶ キャビテーションやガスの発泡を防止するため、静圧を十分に高く維持してください。

従って、最適な設置場所は以下ようになります。

- 垂直配管の最下点
- ポンプの下流側（真空になる恐れがありません）

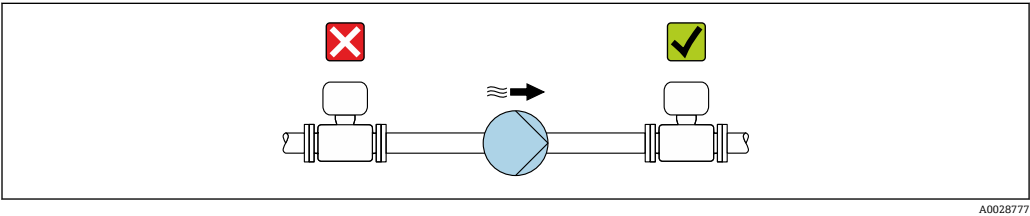

A0028777

断熱材

一部の流体においては、センサから変換器への放射熱を低く抑えることが重要です。必要な断熱を設けるために、さまざまな材質を使用することができます。

注記

断熱材により電子機器部が過熱する恐れがあります。

- ▶ 推奨の取付方向：水平取付、変換器ハウジングは下向き
- ▶ 変換器ハウジングを断熱しないでください。
- ▶ 変換器ハウジング下端の許容最高温度：80 °C (176 °F)
- ▶ 伸長ネックを覆わない断熱材：最適な放熱を保証するために、伸長ネックを断熱しないことをお勧めします。

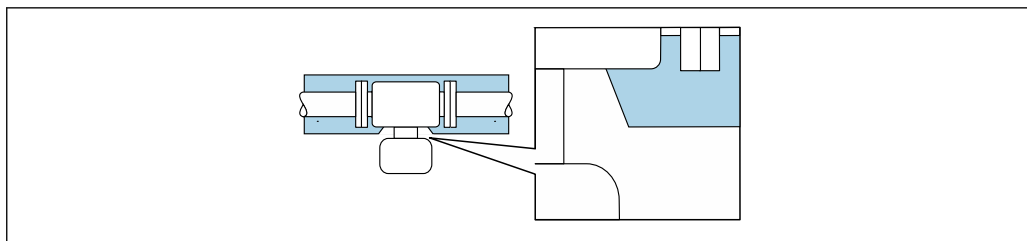


図 5 伸長ネックを覆わない断熱材：

## ヒーティング

### 注記

**周囲温度の上昇により電子モジュールが過熱する恐れがあります。**

- ▶ 変換器の許容最高周囲温度に注意してください。
- ▶ 流体温度に応じて、機器取付方向の要件を考慮してください。

### 注記

#### ヒーティング時の過熱の危険

- ▶ 変換器ハウジング下端の温度は 80 °C (176 °F) を超えないようにしてください。
- ▶ 変換器ネック部分で十分な対流が起きていることを確認してください。
- ▶ 変換器ネック部分周囲の十分な範囲が覆われないようにしてください。覆われていない変換器の台座より放熱し、電子機器部が過熱/過冷却するのを防ぎます。
- ▶ 爆発性雰囲気中使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。
- ▶ 適切なシステム構成により過熱を防止できない場合は、プロセス診断「830 周囲温度が高すぎる」および「832 基板温度が高すぎる」の挙動を考慮してください。

## ヒーティングオプション

センサで熱損失が発生してはならない測定物の場合は、次のヒーティングオプションを利用することが可能です。

- 電気ヒーティング（例：電気バンドヒーター）<sup>1)</sup>
- 温水または蒸気を利用した配管
- スチームジャケット

## 振動

計測チューブは高い振動周波数で測定を行っているため、配管等の外部振動の影響を受けません。

## 6.1.3 特別な設置方法

### 排液性

機器を垂直位置に設置すると、測定する液体の特性に応じてそれが許容される場合には、計測チューブを完全に排水することが可能であり、付着物の形成が防止されます。また、1本の計測チューブのみが使用されるため、流れが妨げられず、機器にとどまる製品の危険性が最小限に抑えられます。計測チューブの内径が大きいほど、<sup>2)</sup> 計測システムに粒子が詰まる危険も減少します。各計測チューブの断面積が大きいので、チューブは一般的に目詰まりしにくくなります。

1) 並列電気バンドヒーターの使用が一般的に推奨されます（双方向の電気の流れ）。単線式ヒーターケーブルを使用する場合は、特別な考慮が必要です。関連資料の EA01339D「電気トレースヒーティングシステムの設置要領書」に追加情報が記載されています。

2) 同様の流量で内径が小さい計測チューブ付きの2本チューブ構造と比較した場合

## サニタリ適合性

**i** サニタリアプリケーションに設置する場合は、「認証と認定」の「サニタリ適合性」セクションを参照してください。→ 165

## 破裂板

プロセス関連の情報：→ 158

### 警告

#### 測定物が漏れる危険性があります。

圧力のかかった測定物が漏れることにより、負傷したり、物質的損害がもたらされる可能性があります。

- ▶ 破裂板が作動した場合に、要員に危険が及んだり損傷したりしないよう、予防措置を講じてください。
- ▶ 破裂板ラベルの情報に注意してください。
- ▶ 破裂板の機能や作動が機器の設置により妨げられないように注意してください。
- ▶ 破裂板、排出管接続、警告標識を取り外したり、破損させたりしないでください。


破裂板の位置は、貼付されたラベルに示されています。排出管接続（注文オプション CU）のないバージョンの場合、破裂板が作動するとラベルが破れます。したがって、破裂板を目視で監視できます。

漏れた測定物を制御可能な方法で排出するために、センサに内蔵された破裂板用の排出管接続があります：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CU「破裂板用排出接続」この接続部は、1/4"NPT ネジ付きのパイプ接続用であり、保護のためにグリッププラグで密閉されます。排出管接続を備えた破裂板の機能を保証するためには、気密性が確保されるようにして、この排出管接続を排水システムに接続する必要があります。

**i** 排出管接続は、製造者により所定の位置でしっかりと固定されており、取り外すことはできません。

**i** 破裂板用排出接続を備えた機器の場合、ホルダを使用することはできません：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CU「破裂板用排出接続」

**i** 排出管接続を使用する場合は、スチームジャケットを使用できません：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CU「破裂板用排出接続」

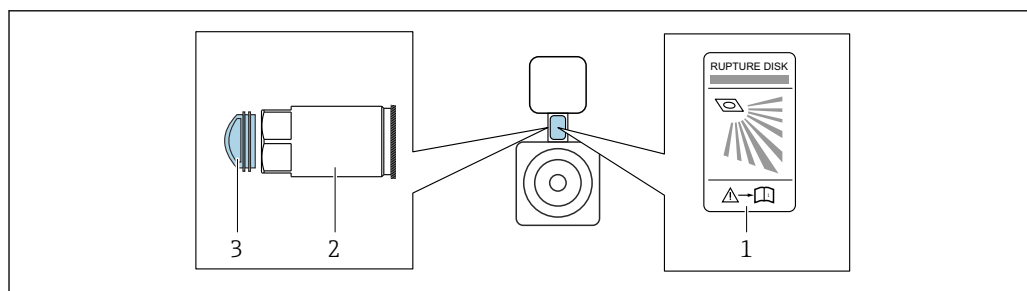

A0042344

- 1 破裂板ラベル
- 2 1/4"NPT めねじ付き破裂板（2 面幅（AF）17mm）用の排出管接続：「センサオプション」のオーダーコード、オプション CU「破裂板用排出接続」
- 3 輸送保護材

**i** 寸法については、技術仕様書の「構造」セクション（アクセサリ）を参照してください。

## ゼロ点検証およびゼロ調整

すべての計測機器は、最新技術によって校正が実施されています。校正は、基準条件下で行われています→ 152。そのため、現場でのゼロ調整は、通常は必要ありません。



次のような特別な場合にのみ、ゼロ調整の実施を推奨します。

- 低流量でも最高の測定精度が要求される場合
- 過酷なプロセス条件または動作条件の場合（例：非常に高いプロセス温度、非常に高粘度の測定物）
- 低圧のガスアプリケーションの場合

 低流量時に可能な限り高い測定精度を達成するためには、稼働中の機械的応力からセンサが保護されるように設置する必要があります。

代表的なゼロ点を取得するには、以下を確保する必要があります。

- 調整中に機器内に流れが生じないこと
- プロセス条件（例：圧力、温度）が安定しており、標準的なものであること


以下のプロセス条件下では、検証および調整を実行できません。

- 気泡  
システムが測定物で十分に洗い流されていることを確認します。繰り返し洗い流すことで気泡を除去できます。
- 熱循環  
温度差がある場合（例：計測チューブの入口と出口の間）、機器内の熱循環により、バルブが閉じていても誘起流が発生する可能性があります。
- バルブの漏れ  
バルブに気密性がないと、ゼロ点を決定する際に流れを十分に防ぐことができません。

これらの状況を回避できない場合は、ゼロ点を工場設定のままにすることを推奨します。

### センサホルダ

センサホルダを使用して機器を、壁、卓上、またはパイプに固定します（「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション PR）。

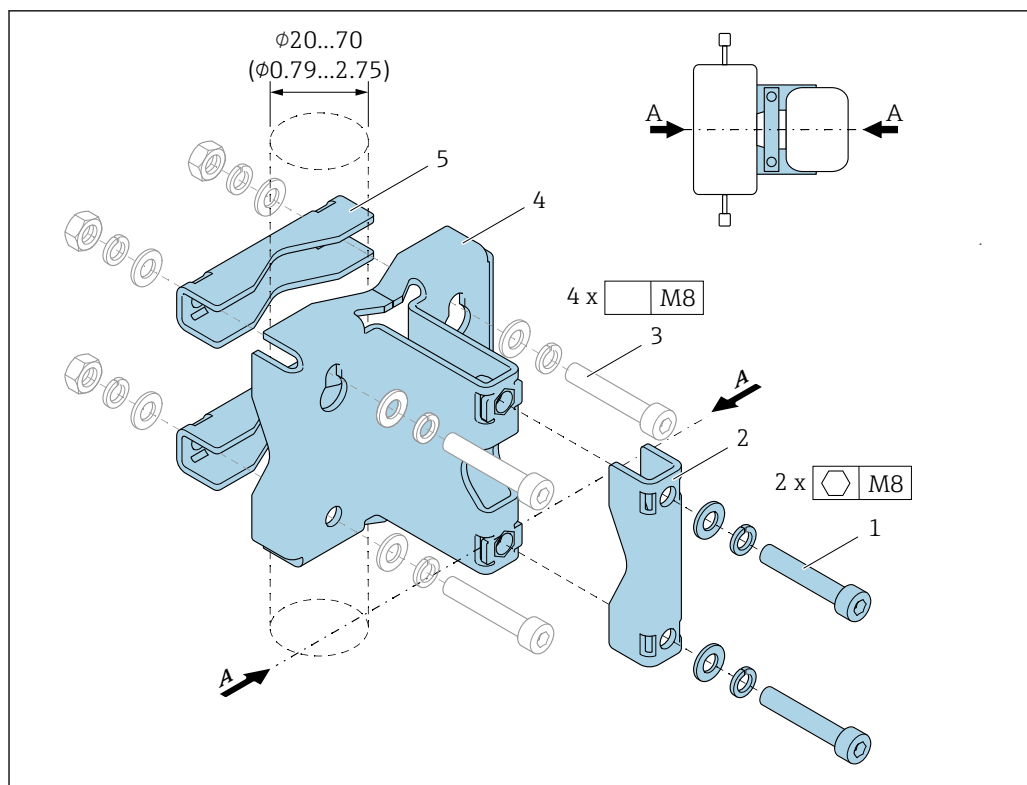

A0036471

- 1 2 x 六角ネジ M8 x 50、ワッシャおよびスプリングワッシャ A4
- 2 1 x クランプ (計測機器ネック部)
- 3 4 x 固定ネジ、壁面、卓上、またはパイプ取付け用 (納入範囲外)
- 4 1 x ベースプレート
- 5 2 x クランプ (パイプ取付け)
- A 計測機器の中心線


破裂板が取り付けられた計測機器と一緒にセンサホルダを使用する場合は、ネック部分の破裂板が覆われていないこと、および破裂板のカバーが破損していないことを確認する必要があります。

### ⚠ 警告

#### 配管に負荷がかかります。

支持されていない配管に過大な負荷がかかると、配管が破損する可能性があります。

- ▶ 十分に支持された配管にセンサを設置してください。機械的に高い安定性を得るには、センサホルダの使用に加えて、センサをパイプクランプなどを使用して流入口側および流出口側で支持することもできます。

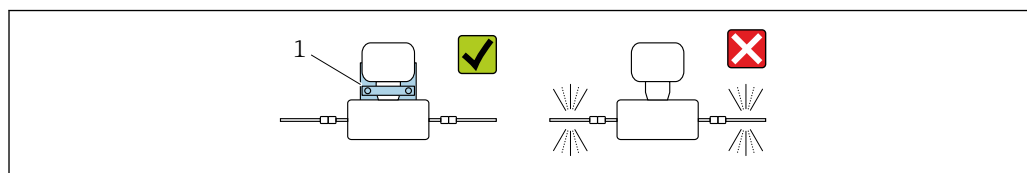

A0036492

- 1 センサホルダ (「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション PR)

#### 設置に関して、次の取付バージョンが推奨されます。



取付作業の前に、すべてのねじ継手を潤滑してください。壁、卓上、またはパイプ取付け用のネジは機器に付属していないため、個々の設置位置に合わせて選択する必要があります。

### 壁取付け

センサホルダを4つのネジで壁に固定します。ホルダ固定用の4つの穴のうち2つは、ネジに引っ掛かるように設計されています。

### 卓上取付け

センサホルダを4つのネジで卓上に固定します。

### パイプ取付け

センサホルダを2つのクランプで配管に固定します。

#### 警告

耐振動性および耐衝撃性の仕様を満たしていないと、計測機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 運転、輸送、および保管中は、耐振動性および耐衝撃性の仕様を遵守してください  
→ 156。

## 6.2 機器の設置

### 6.2.1 必要な工具

#### 変換器用

- 変換器ハウジングの回転用：スパナ 8 mm
- 固定クランプの脱着用：六角レンチ 3 mm

#### センサ用

フランジおよびその他のプロセス接続の場合：適切な取付工具を使用してください。

### 6.2.2 計測機器の準備

1. 残っている輸送梱包材をすべて取り除きます。
2. センサから保護カバーまたは保護キャップをすべて取り外します。
3. 電子部のカバーに付いているステッカーをはがします。

### 6.2.3 計測機器の設置


#### 警告

プロセスの密閉性が不適切な場合、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ ガasketの内径がプロセス接続や配管と同等かそれより大きい確認してください。
- ▶ シールおよびシール面に汚れや損傷がないことを確認してください。
- ▶ シールを正しく固定してください。

1. センサの銘板に表示された矢印の方向が、測定物の流れ方向と一致していることを確認します。


2. 電線口が上を向かないように計測機器を取り付けるか、変換器ハウジングを回転させます。

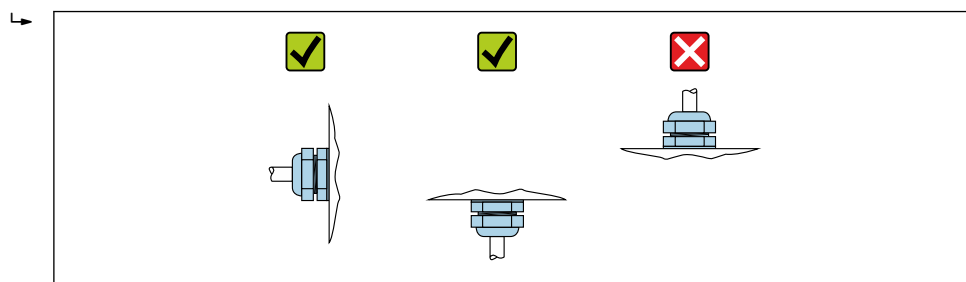

A0029263

### 6.2.4 変換器ハウジングの回転

端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることが可能です。

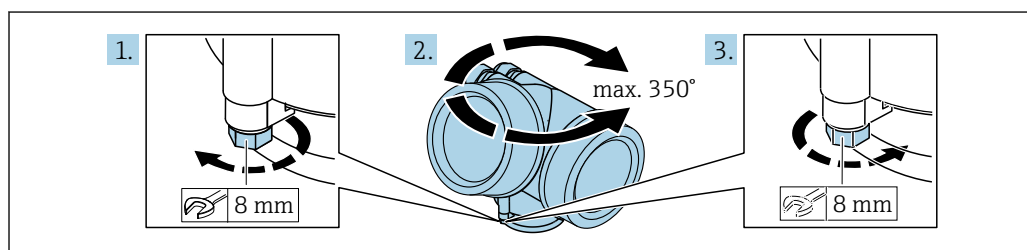


A0032242

1. 固定ネジを緩めます。
2. ハウジングを必要な位置に回転させます。
3. 固定ネジをしっかりと締め付けます。

### 6.2.5 表示モジュールの回転

表示モジュールを回転させて、表示部の視認性と操作性を最適化することが可能です。

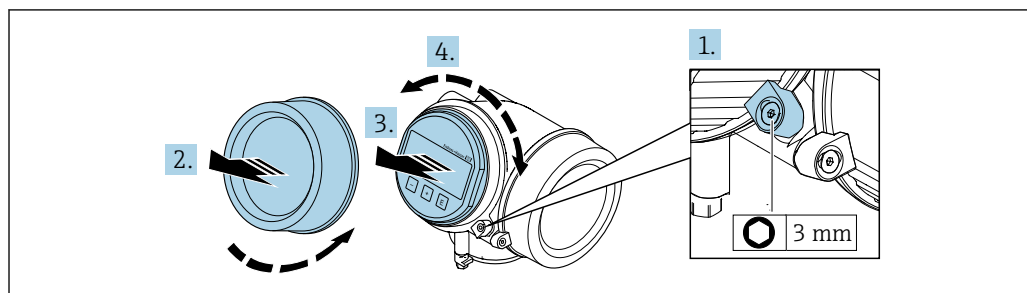

A0032238

1. 六角レンチを使用して、電子部のカバーの固定クランプを緩めます。
2. 変換器ハウジングから電子部のカバーを取り外します。
3. オプション：表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。
4. 表示モジュールを必要な位置に回転させます（両方向とも 45°毎 最大 8 回転）。
5. 表示モジュールを引き抜かなかった場合：  
表示モジュールを必要な位置に合わせます。
6. 表示モジュールを引き抜いた場合：  
ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを電子部にかみ合うまで差し込みます。
7. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

## 6.3 設置状況の確認

|                                                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 機器は損傷していないか？（外観検査）                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 計測機器が測定点の仕様に対応しているか？<br>例：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロセス温度 → 図 157</li> <li>■ 圧力（技術仕様書の「P-T レイティング」セクションを参照）</li> <li>■ 周囲温度 → 図 156</li> <li>■ 測定範囲</li> </ul> | <input type="checkbox"/> |
| センサの正しい取付方向が選択されているか？ → 図 21<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ センサタイプに応じて</li> <li>■ 測定物温度に応じて</li> <li>■ 測定物特性に応じて（気泡、固形分が含まれる）</li> </ul>                              | <input type="checkbox"/> |
| センサの矢印が測定物の流れ方向と一致しているか？ → 図 21                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| タグ名とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| 機器が雨水および直射日光から適切に保護されているか？                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| 固定ネジや固定クランプがしっかりと締め付けられているか？                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

## 7 電気接続

### 7.1 電気の安全性

適用される各国の規制に準拠

### 7.2 接続要件

#### 7.2.1 必要な工具

- 電線管接続口用：適切な工具を使用
- 固定クランプ用：六角レンチ 3 mm
- 電線ストリッパー
- より線ケーブルを使用する場合：電線端スリーブ用の圧着工具
- ケーブルを端子から外す場合：マイナスドライバ  $\leq 3 \text{ mm}$  (0.12 in)

#### 7.2.2 接続ケーブルの要件

ユーザー側で用意する接続ケーブルは、以下の要件を満たす必要があります。

##### 許容温度範囲

- 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
- ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。

##### ケーブル径

- 提供されるケーブルグランド：  
M20  $\times$  1.5、 $\phi$  6~12 mm (0.24~0.47 in) ケーブル用
- 内蔵の過電圧保護なしの機器バージョン用の差込みスプリング端子：ケーブル断面積  
0.5~2.5 mm<sup>2</sup> (20~14 AWG)

### 7.2.3 端子の割当て

#### 変換器

FOUNDATION フィールドバス用の接続バージョン、パルス/周波数/スイッチ出力

|                                                                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                          |
| 最大の端子数                                                                                           | 「取付アクセサリ」のオーダーコードの端子の最大数、オプション NA「過電圧保護」 |
| <p>1 出力 1 : FOUNDATION フィールドバス</p> <p>2 出力 2 (パッシブ) : パルス/周波数/スイッチ出力</p> <p>3 ケーブルシールド線用接地端子</p> |                                          |

| 「出力」のオーダーコード             | 端子番号               |       |                       |       |
|--------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|
|                          | 出力 1               |       | 出力 2                  |       |
|                          | 1 (+)              | 2 (-) | 3 (+)                 | 4 (-) |
| オプション E <sup>1) 2)</sup> | FOUNDATION フィールドバス |       | パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) |       |

- 1) 必ず出力 1 を使用しなければなりません。出力 2 はオプションです。
- 2) 逆極性保護付き FOUNDATION フィールドバス

### 7.2.4 機器プラグのピン割当て

|                              | ピン          | 割当て                   | コード | プラグ/ソケット |
|------------------------------|-------------|-----------------------|-----|----------|
|                              | 1           | + 信号 +                | A   | プラグ      |
|                              | 2           | - 信号 -                |     |          |
|                              | 3           | ケーブルシールド <sup>1</sup> |     |          |
|                              | 4           | 未使用                   |     |          |
|                              | 金属製プラグハウジング | ケーブルシールド              |     |          |
| <sup>1</sup> ケーブルシールドを使用する場合 |             |                       |     |          |

### 7.2.5 シールドおよび接地

フィールドバスシステムの最適な電磁適合性 (EMC) は、システムコンポーネント、特に配線をできるだけ完全にシールドした場合にのみ保証されます。可能な限り全体をシールドしてください。シールド率は 90 % が理想的です。

1. 最適な電磁適合性を確保するためには、シールドをできるだけ基準接地に接続することが重要です。
2. 防爆のため、接地を省略することを推奨します。

両方の要件を満たすために、フィールドバスシステムは通常は3種類のシールド方法に対応しています。

- 両端をシールドする
- キャパシタ端子を備えたフィールド機器において給電側の一端だけをシールドする
- 給電側の一端だけをシールドする

ほとんどの場合、給電側の一端だけをシールドしたケーブルを挿入すると最も良い電磁適合性が得られます(フィールド機器にキャパシタ端子がない場合)。EMC 干渉が存在する場合に、機器動作が制限されないようにするには、入力配線に関する適切な措置を講じる必要があります。本機ではこれらの措置が考慮されており、NAMUR NE21 に準拠した操作の耐干渉性が保証されます。


1. 設置に際しては、各国の設置要件およびガイドラインに従ってください。
2. 個々の接地点間の電位差が大きい場合は、シールドの1点のみを直接基準接地に接続してください。
3. 電位平衡のないシステムでは、フィールドバスシステムのケーブルシールドを、フィールドバス電源ユニットや安全バリアなどの片側のみに接地する必要があります。

#### 注記

**電位平衡のないシステムの場合は、ケーブルシールドの多重接地により電源周波数均等化電流が生じます。**

バスケーブルシールドが損傷する恐れがあります。

- ▶ バスケーブルシールドは、現場接地端子または保護接地端子のどちらかに一端だけを接地してください。
- ▶ 接続されていないシールドは絶縁してください。

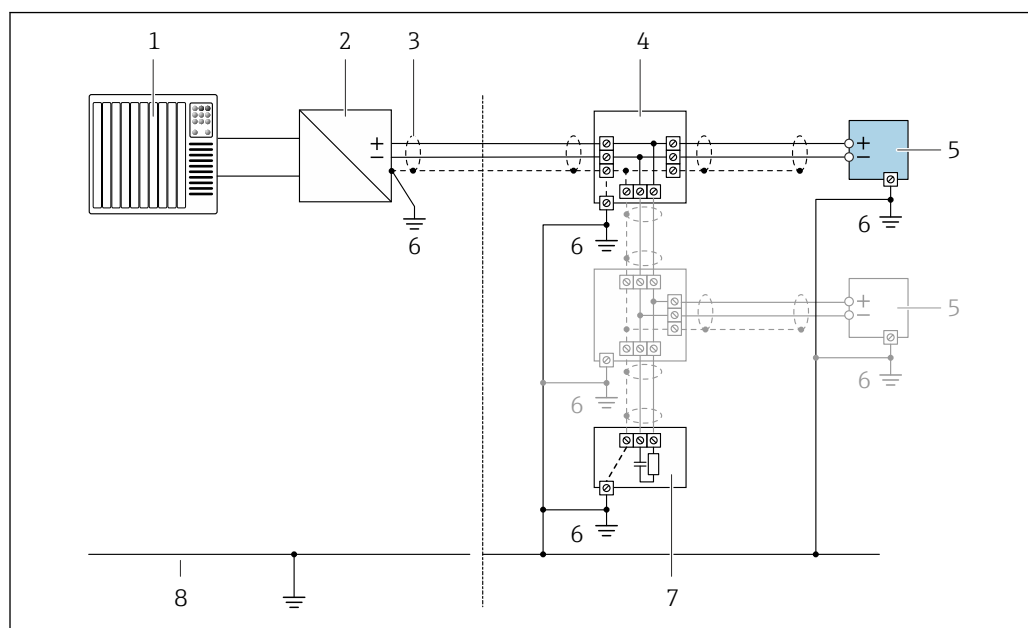

A0028768

図 6 FOUNDATION Fieldbus の接続例

- 1 オートメーションシステム (例: PLC)
- 2 パワーコンディショナー (FOUNDATION Fieldbus)
- 3 ケーブルシールド: EMC 要件を満たすために、ケーブル仕様に従って、ケーブルシールドの両端を接地してください。
- 4 T ボックス
- 5 計測機器
- 6 接地
- 7 バスターミネータ
- 8 電位平衡導体



## 7.2.6 電源ユニットの要件

### 電源電圧

#### 変換器

各出力ごとに外部電源が必要です。

システムに設置する電源ユニットは安全要件に適合している必要があります（例：SELV/PELV、クラス 2 エネルギー制限）。各端子に 1 本の導線のみが許容されます。

| 「出力」のオーダーコード                                               | 最小端子電圧   | 最大端子電圧  |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| オプション E <sup>1)</sup> : FOUNDATION Fieldbus、パルス/周波数/スイッチ出力 | ≥ DC 9 V | DC 32 V |

1) 現場表示器 SD03 付き機器の場合：バックライト使用時は端子電圧を DC 0.5 V 上げる必要があります。


### 負荷

電流出力の負荷：0～500 Ω、電源ユニットの外部供給電圧に応じて

#### 最大負荷の計算

電源ユニットの外部供給電圧 ( $U_S$ ) に応じて、機器の適切な端子電圧を確保するため、ライン抵抗を含む最大負荷 ( $R_B$ ) に注意してください。その際、最小端子電圧に注意してください。

- $U_S = 17.9 \sim 18.9 \text{ V}$  の場合： $R_B \leq (U_S - 17.9 \text{ V}) : 0.0036 \text{ A}$
- $U_S = 18.9 \sim 24 \text{ V}$  の場合： $R_B \leq (U_S - 13 \text{ V}) : 0.022 \text{ A}$
- $U_S = \geq 24 \text{ V}$  の場合： $R_B \leq 500 \Omega$

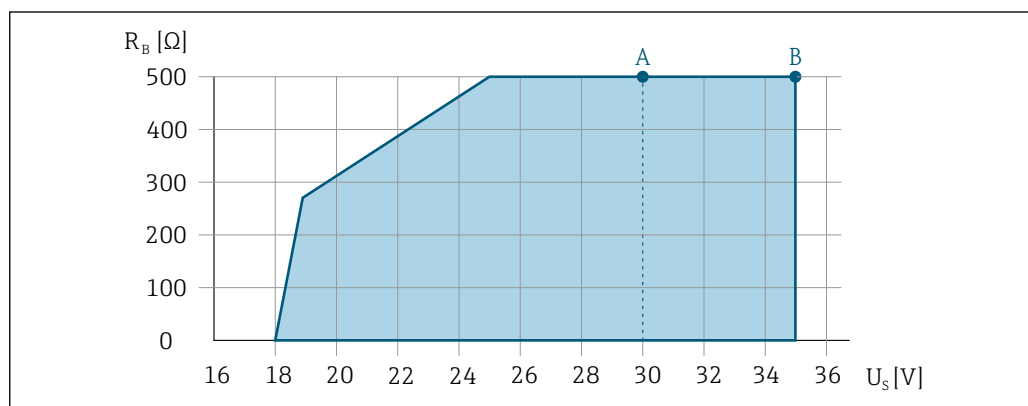

A0013563

- A 「出力」のオーダーコード、オプション A 「4～20 mA HART」、オプション B 「4～20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力」 (Ex i) およびオプション C 「4～20 mA HART + 4～20 mA アナログ」の動作レンジ
- B 「出力」のオーダーコード、オプション A 「4～20 mA HART」、オプション B 「4～20 mA HART、パルス/周波数/スイッチ出力」 (非防爆および Ex d) の動作レンジ

### 計算例

電源ユニットの電源電圧： $U_S = 19 \text{ V}$

最大負荷： $R_B \leq (19 \text{ V} - 13 \text{ V}) : 0.022 \text{ A} = 273 \Omega$

## 7.2.7 機器の準備

### 注記

ハウジングの密閉性が不十分な場合。

機器の動作信頼性が損なわれる可能性があります。

▶ 保護等級に対応する適切なケーブルグランドを使用してください。

1. ダミープラグがある場合は、これを取り外します。
2. 計測機器にケーブルグランドが同梱されていない場合：  
接続ケーブルに対応する適切なケーブルグランドを用意してください。
3. 計測機器にケーブルグランドが同梱されている場合：  
接続ケーブルの要件を遵守します。→ 30

## 7.3 機器の接続


### 注記

適切に接続されていないと、電気的安全性が損なわれます。

- ▶ 電気接続作業を実施できるのは、適切な訓練を受けた専門スタッフのみです。
- ▶ 適用される各地域/各国の設置法規を遵守してください。
- ▶ 各地域の労働安全規定に従ってください。
- ▶ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。Ⓢ
- ▶ 爆発性雰囲気中使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。

### 7.3.1 変換器の接続

#### 端子を介した接続

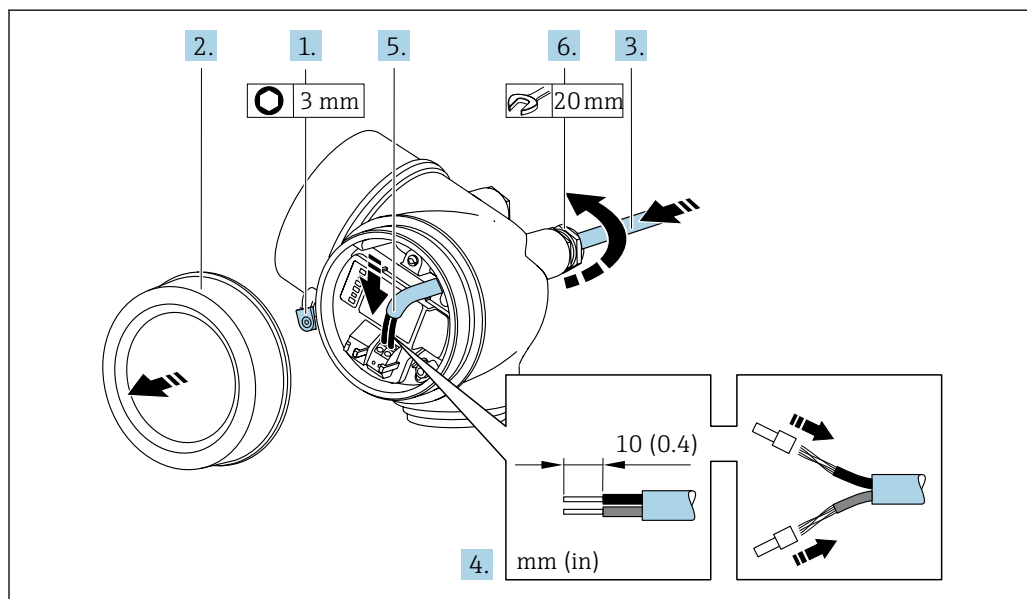

A0048825

1. 端子部蓋の固定クランプを緩めます。
2. 端子部蓋を外します。
3. 電線口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリングは取り外さないでください。
4. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、電線端スリーブも取り付けます。
5. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します→ 31。
6. **注記**


ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級は無効です。

- ▶ 潤滑剤を用いずにねじ込んでください。カバーのネジ部にはドライ潤滑コーティングが施されています。

ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

7. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

## ケーブルの取外し

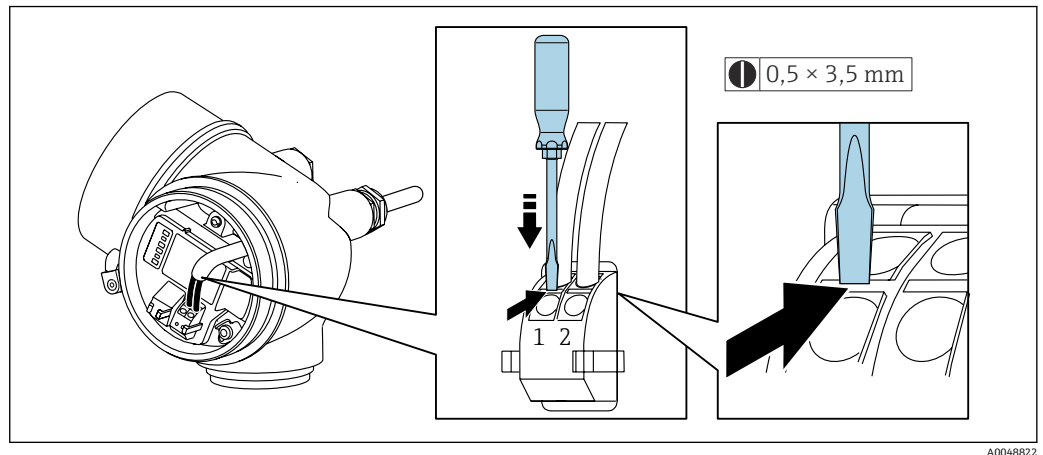

A0046822

- ▶ 端子からケーブルを外す場合は、マイナスドライバを使用して2つの端子穴の間にある溝を押しながら、ケーブル終端を端子から引き抜きます。

## 7.3.2 電位平衡

### 必須条件


電位平衡に関して：

- 社内の接地コンセプトに注意してください。
- 配管材質や接地などの動作条件を考慮してください。
- 測定物、センサ、変換器を同じ電位に接続してください。
- 電位平衡接続には、最小断面積が  $6 \text{ mm}^2$  (10 AWG) 以上でケーブルラグ付きの接地ケーブルを使用してください。

## 7.4 特別な接続方法

### 7.4.1 接続例

電流出力 4～20 mA (HART なし)

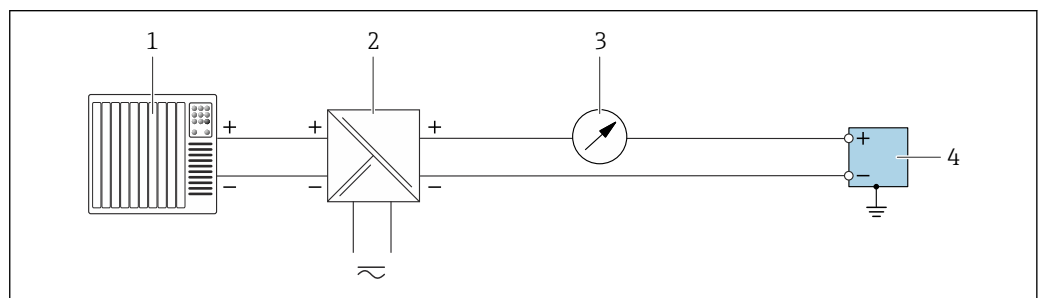


A0055852

図 7 4～20 mA 電流出力 (パッシブ) の接続例

- 1 オートメーションシステム、電流入力付き (例：PLC)
- 2 電源
- 3 追加の表示器 (オプション)：最大負荷に注意
- 4 電流出力 (パッシブ) 付き変換器

## パルス出力/周波数出力/スイッチ出力

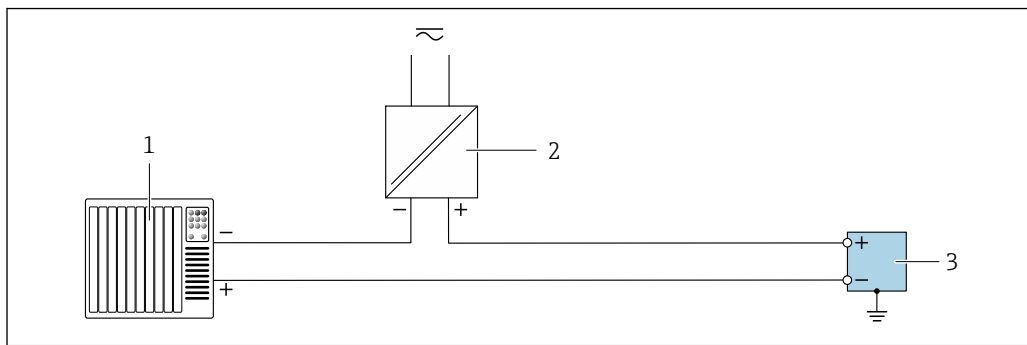


A0055855

図 8 パルス出力/周波数出力/スイッチ出力（パッシブ）の接続例

- 1 オートメーションシステム、パルス入力/周波数入力/スイッチ入力付き（例：PLC）
- 2 電源
- 3 変換器、パルス出力/周波数出力/スイッチ出力（パッシブ）付き

## FOUNDATION Fieldbus

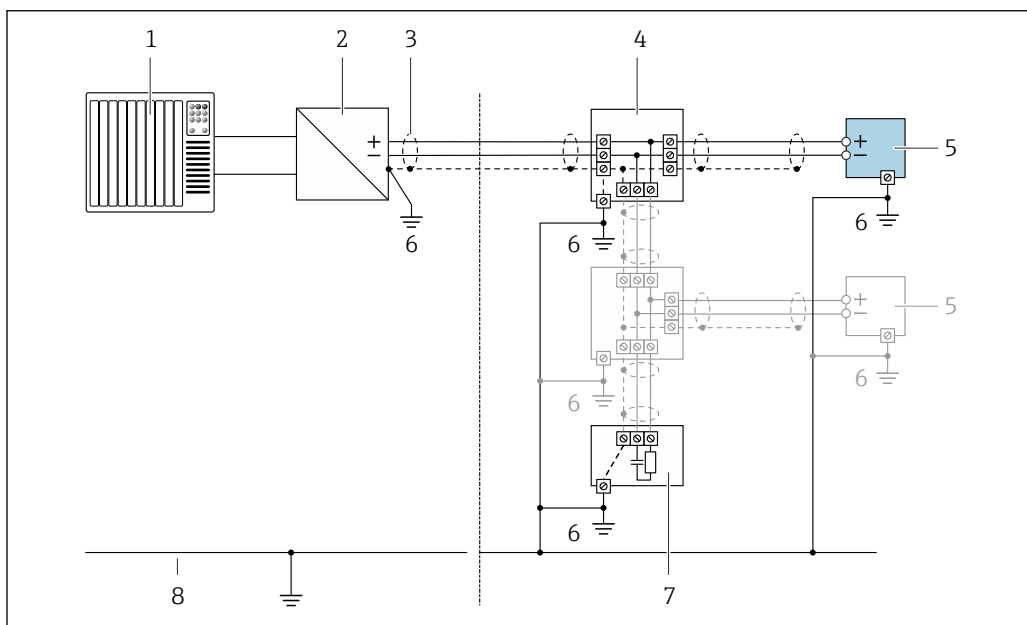

A0028768

図 9 FOUNDATION Fieldbus の接続例

- 1 オートメーションシステム（例：PLC）
- 2 パワーコンディショナー（FOUNDATION Fieldbus）
- 3 末端にあるケーブルシールド。EMC 要件を満たすために、ケーブルシールドの両端を接地する必要があります。ケーブル仕様に従ってください。
- 4 Tボックス
- 5 計測機器
- 6 接地
- 7 バスターミネータ
- 8 電位平衡導体


## 7.5 保護等級の保証

## 7.6 配線状況の確認

|                                                                              |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 機器およびケーブルは損傷していないか？（外観検査）                                                    | <input type="checkbox"/> |
| 使用されるケーブルが要件を満たしているか→ 図 30？                                                  | <input type="checkbox"/> |
| 接続されたケーブルは引っ張られることなく、所定の位置にしっかりと固定されているか？                                    | <input type="checkbox"/> |
| すべてのケーブルグラウンドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉性が保たれているか？<br>ケーブル経路に「ウォータートラップ」があるか→ 図 37？ | <input type="checkbox"/> |
| 機器バージョンに応じて：<br>すべての機器プラグがしっかりと締め付けられているか→ 図 34？                             | <input type="checkbox"/> |
| 電源電圧が変換器銘板の仕様と一致しているか？                                                       | <input type="checkbox"/> |
| 端子の割当ては正しいか？                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| 電源電圧が印加されている場合：<br>表示モジュールの画面に適切な内容が表示されているか？                                | <input type="checkbox"/> |
| ハウジングカバーがすべて取り付けられ、しっかりと締め付けられているか？                                          | <input type="checkbox"/> |
| 固定クランプはしっかりと締め付けられているか？                                                      | <input type="checkbox"/> |

## 8 操作オプション

### 8.1 操作オプションの概要

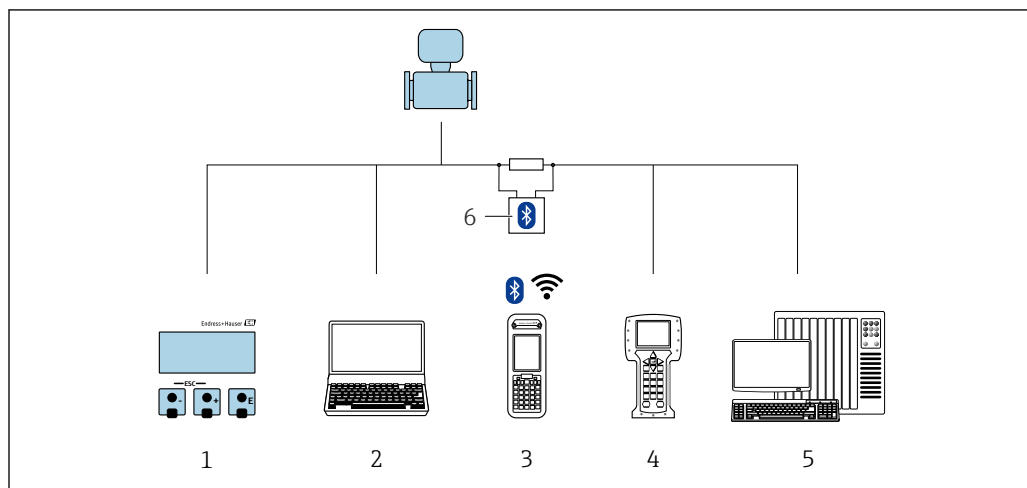


A0032226

- 1 表示モジュールによる現場操作
- 2 操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM）搭載のコンピュータ
- 3 Field Xpert SFX350 または SFX370
- 4 Field Communicator 475
- 5 オートメーションシステム（例：PLC）
- 6 VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き

## 8.2 操作メニューの構成と機能

### 8.2.1 操作メニューの構成

 エキスパート用の操作メニューの概要については、機器に同梱されている機能説明書を参照してください。

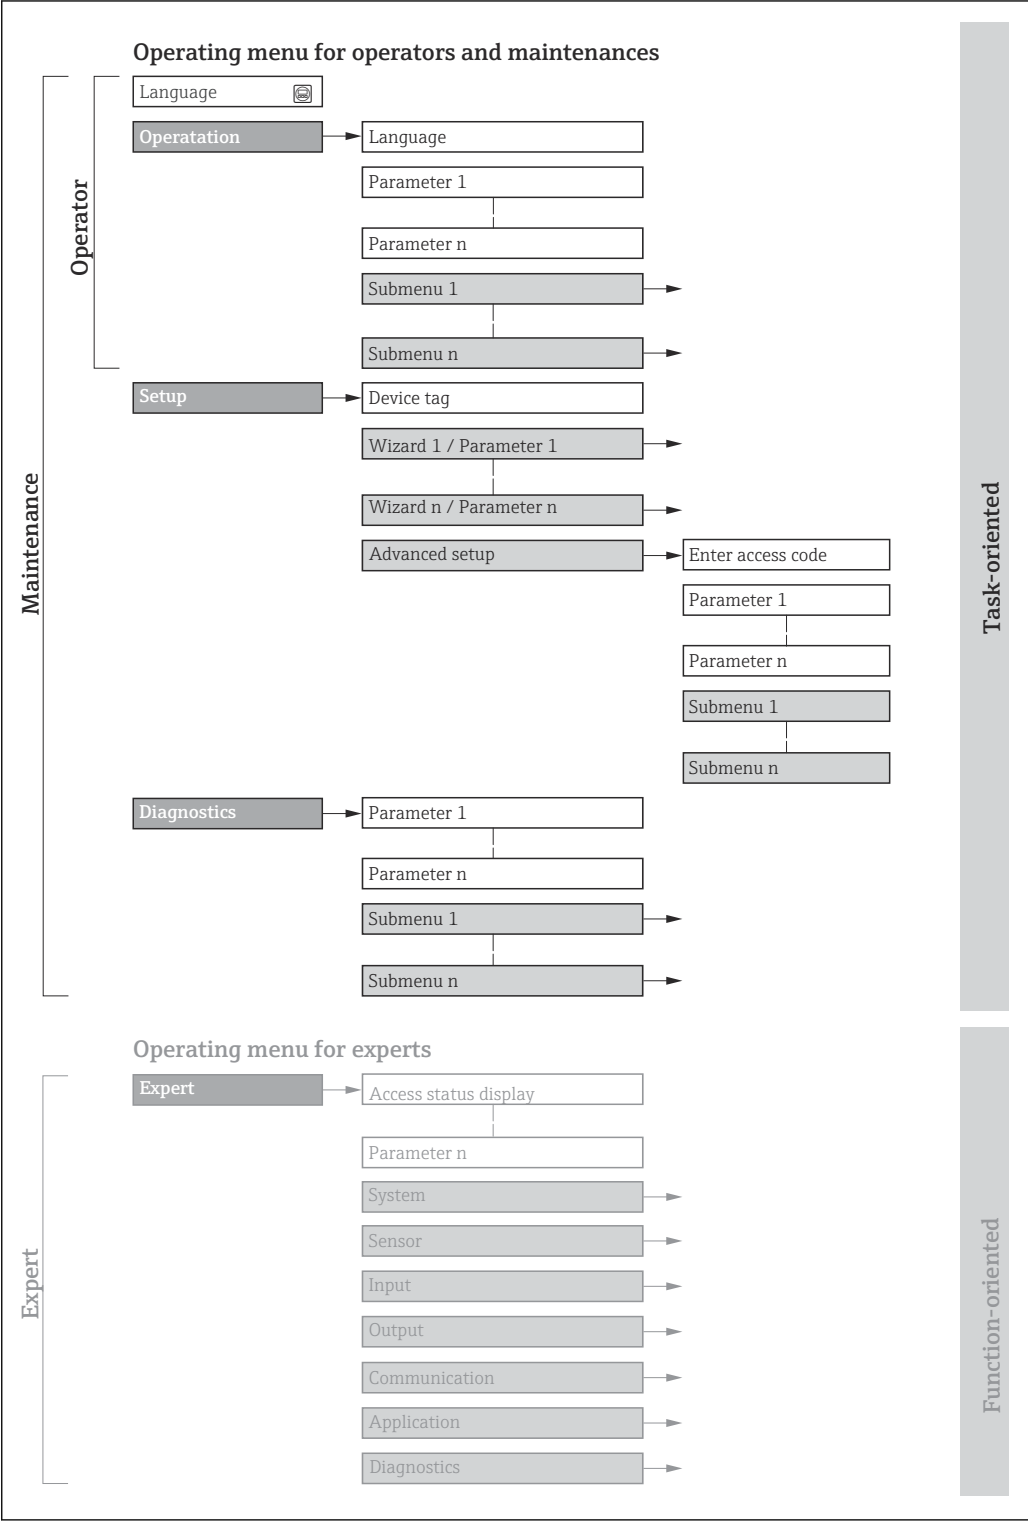

 10 操作メニューの概要構成

A0018237-JA

## 8.2.2 操作指針


操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割（例：オペレーター、メンテナンスなど）に割り当てられています。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。

| メニュー/パラメータ |       | ユーザーの役割と作業                                                                                                                                                                        | 内容/意味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Language   | タスク指向 | 「オペレータ」、「メンテナンス」の役割<br>運転中の作業：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 操作画面表示の設定</li> <li>■ 測定値の読取り</li> </ul>                                                                | 操作言語の設定<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 操作言語の設定</li> <li>■ 積算計のリセットおよびコントロール</li> <li>■ 操作画面表示の設定（例：表示形式、表示のコントラスト）</li> <li>■ 積算計のリセットおよびコントロール</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 操作         |       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 設定         |       | 「メンテナンス」の役割<br>設定：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 測定の設定</li> <li>■ 入力/出力の設定</li> </ul>                                                                               | 迅速な設定用のウィザード<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ システム単位の設定</li> <li>■ 測定物の設定</li> <li>■ 出力の設定</li> <li>■ 操作画面表示の設定</li> <li>■ 出力状態の設定</li> <li>■ ローフローカットオフの設定</li> <li>■ 非満管検出およびパイプ空検知の設定</li> </ul> 高度な設定<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ より高度にカスタマイズされた測定の設定（特殊な測定条件に対応）</li> <li>■ 積算計の設定</li> <li>■ 管理（アクセスコードの設定、計測機器のリセット）</li> </ul>                                                                                                        |
| 診断         |       | 「メンテナンス」の役割<br>トラブルシューティング：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ プロセスおよび機器エラーの診断と解消</li> <li>■ 測定値シミュレーション</li> </ul>                                                      | エラー検出、プロセスおよび機器エラー分析用のパラメータがすべて含まれます。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 診断リスト<br/>現在未処理の診断メッセージが最大 5 件含まれます。</li> <li>■ イベントログブック<br/>発生したイベントメッセージが含まれます。</li> <li>■ 機器情報<br/>機器識別用の情報が含まれます。</li> <li>■ 測定値<br/>現在のすべての測定値が含まれます。</li> <li>■ データのログ サブメニュー（注文オプション「拡張 HistoROM」）<br/>測定値の保存と視覚化</li> <li>■ Heartbeat Technology<br/>必要に応じて機器の機能をチェックし、検証結果が記録されます。</li> <li>■ シミュレーション<br/>測定値または出力値のシミュレーションに使用されます。</li> <li>■ テストポイント</li> </ul>          |
| エキスパート     | 機能指向  | 機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作業：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 難しい条件下における測定の設定</li> <li>■ 難しい条件下における測定の最適化</li> <li>■ 通信インタフェースの詳細設定</li> <li>■ 難しいケースにおけるエラー診断</li> </ul> | すべての機器パラメータが含まれており、アクセスコードを使用して直接これらのパラメータにアクセスすることが可能です。メニュー構造は機器の機能ブロックに基づいています。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ システム<br/>測定または測定値の通信に関係しない、高度な機器パラメータがすべて含まれます。</li> <li>■ センサ<br/>測定の設定</li> <li>■ 出力<br/>パルス/周波数/スイッチ出力の設定</li> <li>■ 通信<br/>デジタル通信インタフェースの設定</li> <li>■ 機能ブロック（例：「アナログ入力」）のサブメニュー<br/>機能ブロックの設定</li> <li>■ アプリケーション<br/>実際の測定を超える機能（例：積算計）の設定</li> <li>■ 診断<br/>機器シミュレーションおよび Heartbeat Technology メニュー用、プロセスおよび機器エラーの検出と分析</li> </ul> |



# 8.3 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス

## 8.3.1 操作画面表示

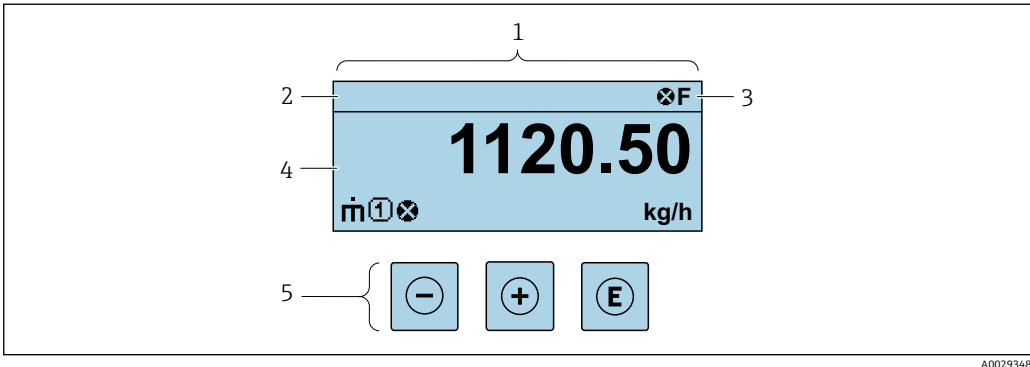

- 1 操作画面表示
- 2 タグ名
- 3 ステータスエリア
- 4 測定値の表示エリア (最大 4 行)
- 5 操作部 → 46

### ステータスエリア

操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。

- ステータス信号 → 105
  - F : エラー
  - C : 機能チェック
  - S : 仕様範囲外
  - M : メンテナンスが必要
- 診断時の動作 → 106
  - ⊗ : アラーム
  - Δ : 警告
- Ⓔ : ロック (機器はハードウェアを介してロック)
- ↔ : 通信 (リモート操作を介した通信が有効)

### 表示エリア

表示エリアでは、各測定値の前に、説明を補足する特定のシンボルタイプが表示されます。

### 測定変数

| シンボル      | 意味                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|
| $\dot{m}$ | 質量流量                                                                       |
| $\dot{V}$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul> |
| $\rho$    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> </ul>     |
| $\theta$  | 温度                                                                         |

 測定変数の数および形式は、**表示形式** パラメータ (→ 71) で設定できます。

積算計

| シンボル | 意味                                         |
|------|--------------------------------------------|
|      | 積算計<br>測定チャンネル番号は、3つの積算計のどれが表示されているかを示します。 |

測定チャンネル番号



| シンボル | 意味                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ...  | 測定チャンネル 1~4<br>測定チャンネル番号は、同じ測定変数の種類に対して1つ以上のチャンネルがある場合にのみ表示されます（例：積算計 1~3）。 |

診断動作

| シンボル | 意味                                                                                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <b>アラーム</b> <ul style="list-style-type: none"><li>測定が中断します。</li><li>信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。</li><li>診断メッセージが生成されます。</li><li>タッチコントロール付き現場表示器：バックライトが赤に変わります。</li></ul> |
|      | <b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"><li>測定が再開します。</li><li>信号出力と積算計は影響を受けません。</li><li>診断メッセージが生成されます。</li></ul>                                                    |

診断時の動作は、診断イベントに付随するものであり、表示される測定変数に関係します。

8.3.2 ナビゲーション画面
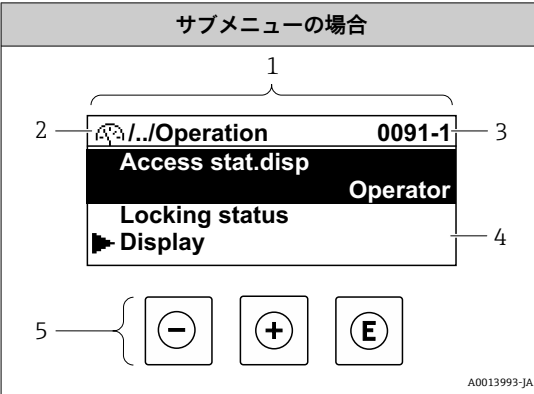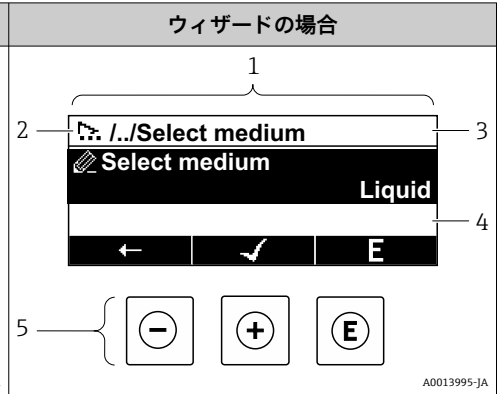
| サブメニューの場合                                                                                   | ウィザードの場合                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|           |  |
| <p>1 ナビゲーション画面<br/>2 現在位置までのナビゲーションパス<br/>3 ステータスエリア<br/>4 ナビゲーションの表示エリア<br/>5 操作部 → 46</p> |                                                                                     |

ナビゲーションパス

現在位置までのナビゲーションパスは、ナビゲーション画面の左上に表示され、以下の要素で構成されます。

- 表示シンボル：メニュー/サブメニューの場合：▶、ウィザードの場合：⚙
- 間にある操作メニューレベルの省略記号 (/../)
- 現在のサブメニュー、ウィザード、パラメータの名称

|   | 表示シンボル | 省略記号 | パラメータ |
|---|--------|------|-------|
|   | ↓      | ↓    | ↓     |
| 例 | ▶      | /../ | 表示    |

 メニューのアイコンの詳細については、「表示エリア」セクションを参照してください。→ 43

ステータスエリア

ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。

- サブメニューの場合
  - パラメータへの直接アクセスコード（例：0022-1）
  - 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号
- ウィザードの場合
  - 診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号

-  診断動作およびステータス信号に関する情報→ 105
- 直接アクセスコードの機能および入力に関する情報→ 48

表示エリア

メニュー

| シンボル                                                                                | 意味                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>操作</p> <p>表示場所：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ メニューの「操作」選択の横</li><li>■ 操作メニューのナビゲーションパスの左側</li></ul> |

|                                                                                   |                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>設定</b><br>表示場所： <ul style="list-style-type: none"><li>メニューの「設定」選択の横</li><li>設定メニューのナビゲーションパスの左側</li></ul>             |
|  | <b>診断</b><br>表示場所： <ul style="list-style-type: none"><li>メニューの「診断」選択の横</li><li>診断メニューのナビゲーションパスの左側</li></ul>             |
|  | <b>エキスパート</b><br>表示場所： <ul style="list-style-type: none"><li>メニューの「エキスパート」選択の横</li><li>エキスパートメニューのナビゲーションパスの左側</li></ul> |

サブメニュー、ウィザード、パラメータ

| シンボル                                                                              | 意味                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | サブメニュー                                                                                                                         |
|  | ウィザード                                                                                                                          |
|  | ウィザード内のパラメータ<br> サブメニュー内のパラメータ用の表示シンボルはありません。 |



ロック

| シンボル                                                                                | 意味                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>パラメータのロック</b><br>パラメータ名の前に表示される場合は、そのパラメータがロックされていることを示します。 <ul style="list-style-type: none"><li>ユーザー固有のアクセスコードを使用</li><li>ハードウェア書き込み保護スイッチを使用</li></ul> |

ウィザード

| シンボル                                                                                | 意味                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 前のパラメータに切り替え            |
|  | パラメータ値を確定し、次のパラメータに切り替え |
|  | パラメータの編集画面を開く           |

8.3.3 編集画面
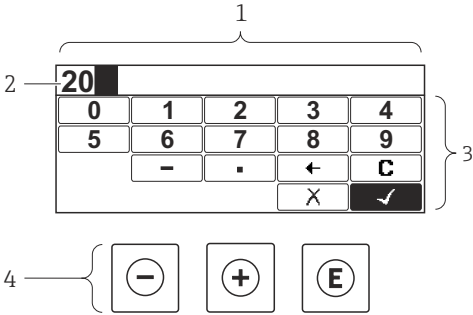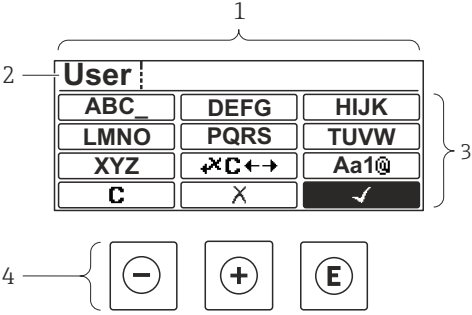
| 数値エディタ                                                                                              | テキストエディタ                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>A0013941</p> |  <p>A0013999</p> |
| <p>1 編集画面<br/>2 入力値の表示エリア<br/>3 入力画面<br/>4 操作部 → 46</p>                                             |                                                                                                      |

## 入力画面

数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルが使用できます。

### 数値エディタ

| シンボル                                     | 意味               |
|------------------------------------------|------------------|
| <div>0</div> <div>...</div> <div>9</div> | 数値 0～9 の選択       |
| .                                        | カーソル位置に小数点記号を挿入  |
| —                                        | カーソル位置にマイナス記号を挿入 |
| ✓                                        | 選択の確定            |
| ←                                        | 入力位置を 1 つ左へ移動    |
| ✕                                        | 変更を確定せずに、入力を終了   |
| C                                        | 入力文字をすべて消去       |

### テキストエディタ

| シンボル                                                | 意味                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Aa1@</div>                                     | 切り替え <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 大文字/小文字</li> <li>■ 数値の入力</li> <li>■ 特殊文字の入力</li> </ul> |
| <div>ABC _</div> <div>...</div> <div>XYZ</div>      | 文字 A～Z の選択                                                                                           |
| <div>abc _</div> <div>...</div> <div>xyz</div>      | 文字 a～z の選択                                                                                           |
| <div>""^ _</div> <div>...</div> <div>~&amp; _</div> | 特殊文字の選択                                                                                              |
| ✓                                                   | 選択の確定                                                                                                |
| ✕C←→                                                | 修正ツールの選択に切り替え                                                                                        |
| ✕                                                   | 変更を確定せずに、入力を終了                                                                                       |
| C                                                   | 入力文字をすべて消去                                                                                           |

### ✕C←→ によるテキスト修正

| シンボル | 意味         |
|------|------------|
| C    | 入力文字をすべて消去 |

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 入力位置を 1 つ右へ移動 |
|  | 入力位置を 1 つ左へ移動 |
|  | 入力位置の左隣の文字を削除 |

### 8.3.4 操作部

| 操作キー                                                                                | 意味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>- キー</b><br>メニュー、サブメニュー内<br>選択リスト内の選択バーを上方へ移動<br>ウィザード内<br>前のパラメータに移動<br>テキストおよび数値エディタ内<br>入力画面で、選択バーを左へ移動（戻る）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | <b>+ キー</b><br>メニュー、サブメニュー内<br>選択リスト内の選択バーを下方へ移動<br>ウィザード内<br>次のパラメータに移動<br>テキストおよび数値エディタ内<br>入力画面で、選択バーを右へ移動（次へ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>Enter キー</b><br>操作画面表示内<br>キーを 2 秒 押すと、コンテキストメニューが開く<br>メニュー、サブメニュー内 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く</li> <li>■ ウィザードが開始する</li> <li>■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> </ul> </li> <li>■ パラメータの位置でキーを 2 秒 押した場合：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く</li> </ul> </li> </ul> ウィザード内<br>パラメータの編集画面を開き、パラメータ値を確定する<br>テキストおよび数値エディタ内 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 選択したグループが開く</li> <li>■ 選択した動作を実行</li> </ul> </li> <li>■ キーを 2 秒 押すと、編集したパラメータ値が確定される</li> </ul> |
|  | <b>エスケープキーの組み合わせ（キーを同時に押す）</b><br>メニュー、サブメニュー内 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キーを短く押した場合：               <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現在のメニューレベルを終了し、上位レベルに移動</li> <li>■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる</li> </ul> </li> <li>■ キーを 2 秒 押すと、操作画面表示に戻る（「ホーム画面」）</li> </ul> ウィザード内<br>ウィザードを終了し、より高次のレベルに移動<br>テキストおよび数値エディタ内<br>変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | <b>+ /Enter キーの組み合わせ（キーを同時に長押し）</b><br>コントラストを強く（より暗い設定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | <b>- /+ /Enter キーの組み合わせ（キーを同時に押す）</b><br>操作画面表示内<br>キーパッドロックの有効化/無効化（SD02 表示モジュールのみ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 8.3.5 コンテキストメニューを開く


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。

- 設定
- 設定バックアップの表示
- シミュレーション

#### コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

1. □ および ◻ キーを 3 秒以上押します。
  - ↳ コンテキストメニューが開きます。

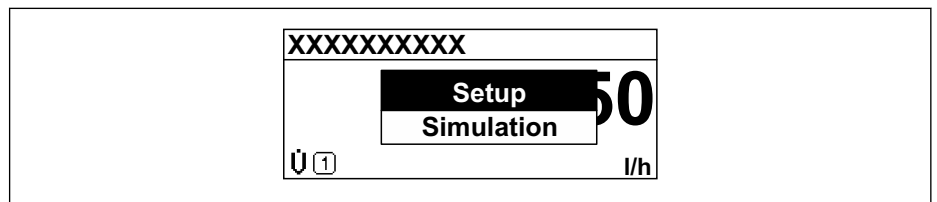

A0017421-JA

2. □ + ◻ を同時に押します。
  - ↳ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

#### コンテキストメニューによるメニューの呼び出し


1. コンテキストメニューを開きます。
2. ◻ を同時に押して、必要なメニューに移動します。
3. ◻ を押して、選択を確定します。
  - ↳ 選択したメニューが開きます。

8.3.6 ナビゲーションおよびリストから選択

各種の操作部を使用して、操作メニュー内をナビゲートすることができます。ナビゲーションパスはヘッダーの左側に表示されます。個々のメニューの前にアイコンが表示されます。このアイコンは、ナビゲーション中もヘッダーに表示されます。

 シンボルを含むナビゲーション画面および操作部の説明 →  43

例：表示する測定値の数を「2つの値」に設定

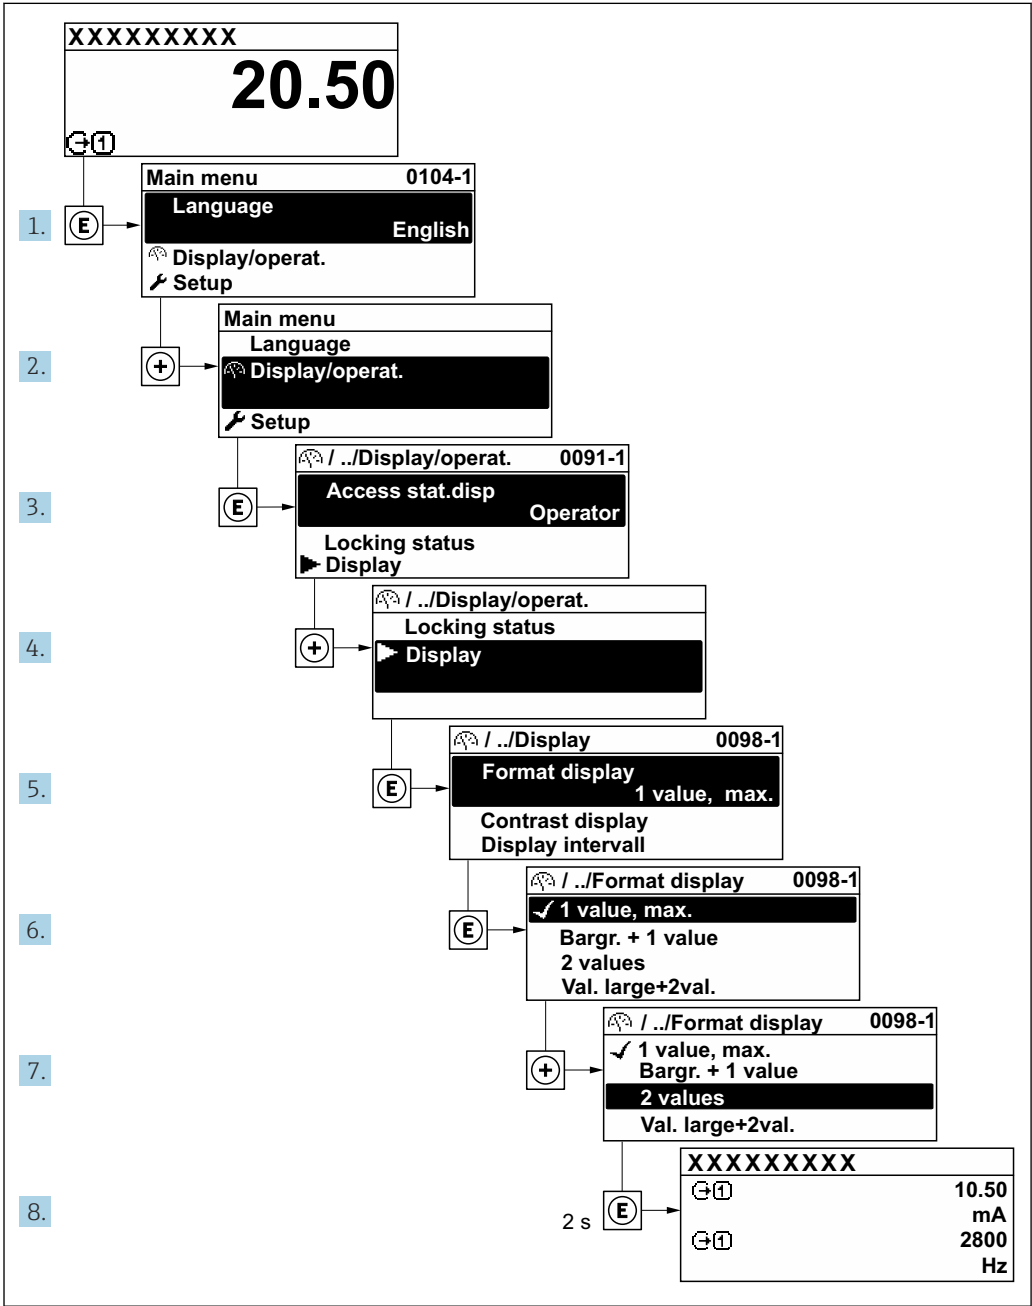

A0029562-JA

8.3.7 パラメータの直接呼び出し


各パラメータにパラメータ番号が割り当てられているため、現場表示器を介して直接パラメータにアクセスすることが可能です。このアクセスコードを直接アクセスパラメータに入力すると、必要なパラメータが直接呼び出されます。

ナビゲーションパス

エキスパート → 直接アクセス



直接アクセスコードは、5桁の数字（最大）とプロセス変数のチャンネルを識別するためのチャンネル番号から成ります（例：00914-2）。ナビゲーション画面では、これは選択したパラメータのヘッダーの右側に表示されます。

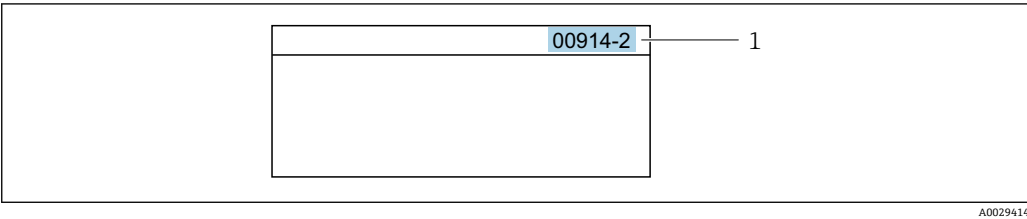

1 直接アクセスコード

直接アクセスコードを入力する際は、次のことに注意してください。

- 直接アクセスコードの最初のゼロは入力する必要がありません。  
例：「00914」の代わりに「914」と入力
- チャンネル番号を入力しなかった場合は、自動的にチャンネル 1 が開きます。  
例：00914 を入力 → プロセス変数の割り当て パラメータ
- 別のチャンネルに変えたい場合：直接アクセスコードで対応するチャンネル番号を入力します。  
例：00914-2 を入力 → プロセス変数の割り当て パラメータ

 個別のパラメータの直接アクセスコードについては、機器の機能説明書を参照してください。


### 8.3.8 ヘルプテキストの呼び出し

一部のパラメータにはヘルプテキストが用意されており、ナビゲーション画面から呼び出すことが可能です。パラメータ機能の簡単な説明が記載されたヘルプテキストにより、迅速かつ安全な設定作業がサポートされます。

#### ヘルプテキストの呼び出しと終了

ナビゲーション画面で、パラメータの上に選択バーが表示されています。

1.  を 2 秒 間押します。  
↳ 選択したパラメータのヘルプテキストが開きます。

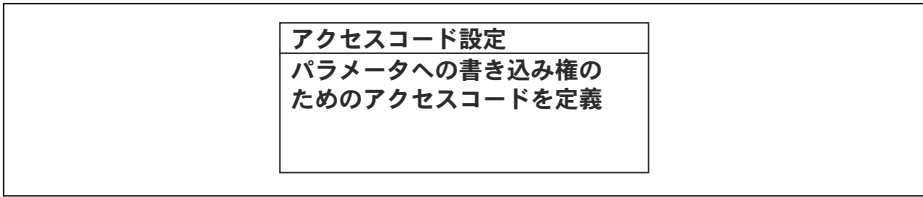


11 例：「アクセスコード入力」のヘルプテキスト

2.  +  を同時に押します。  
↳ ヘルプテキストが閉じます。

8.3.9 パラメータの変更

**i** 編集画面 (テキストエディタと数値エディタで構成される) とシンボルの説明については → 図 44、操作部の説明については → 図 46 を参照してください。

例 : 「タグの説明」パラメータでタグの名前を 001-FT-101 から 001-FT-102 に変更

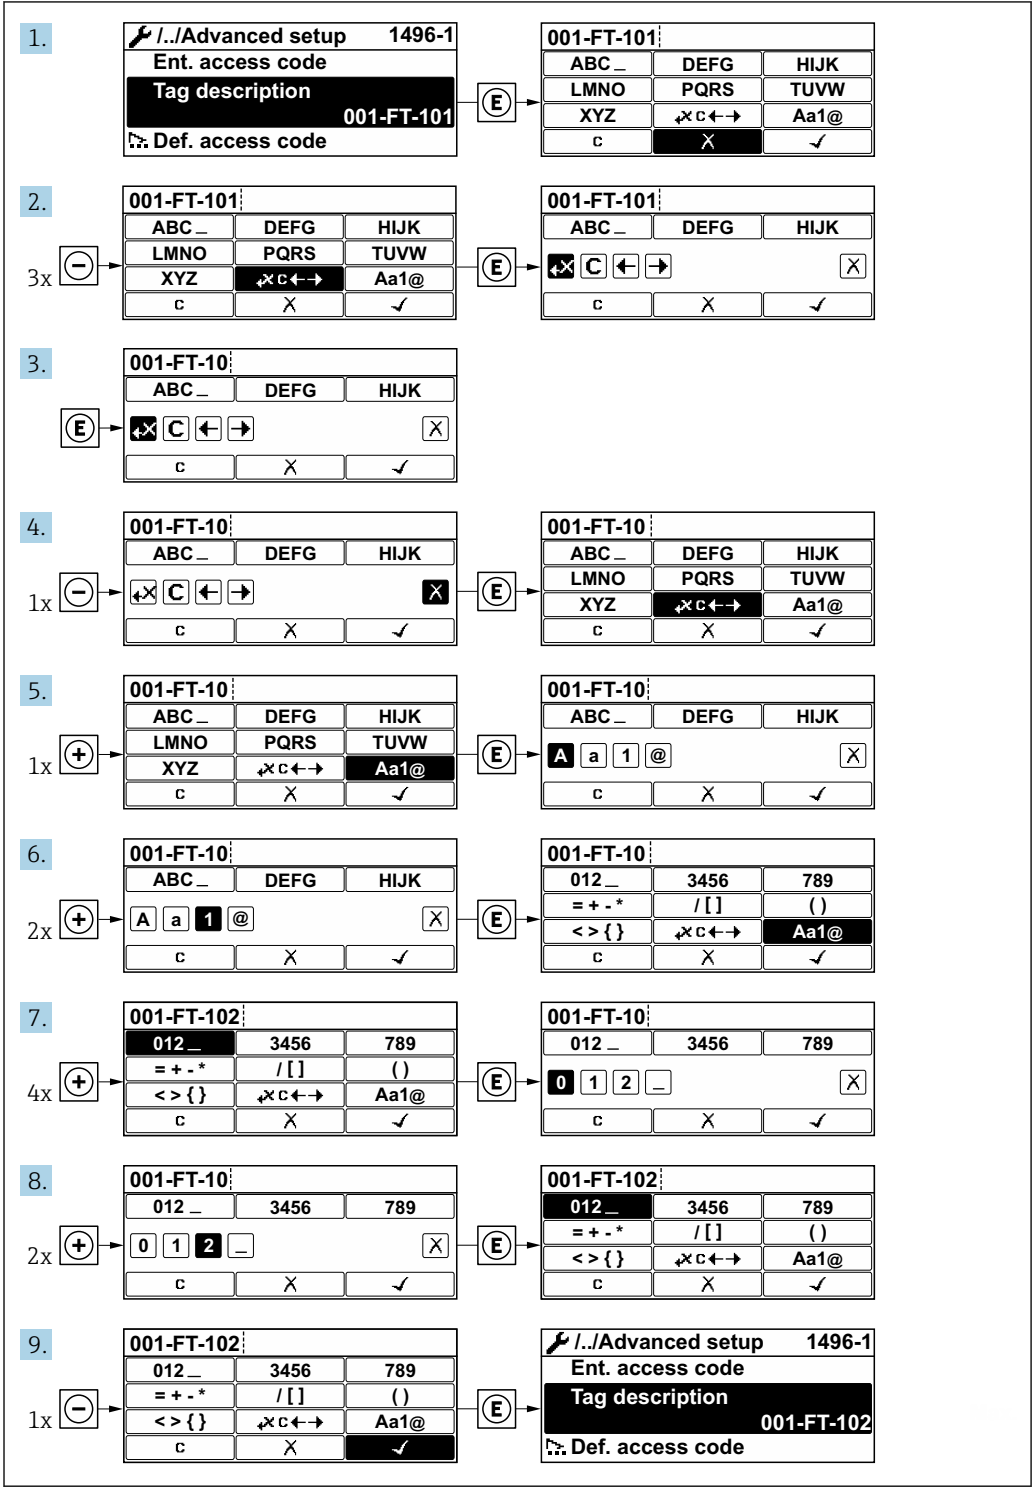

A0029563-JA

入力した値が許容される範囲を超える場合は、メッセージが表示されます。

|                                                       |
|-------------------------------------------------------|
| <b>アクセスコード入力</b><br>入力値が無効または範囲外<br>Min:0<br>Max:9999 |
|-------------------------------------------------------|

A0014049-JA

### 8.3.10 ユーザーの役割と関連するアクセス権

ユーザー固有のアクセスコードをユーザーが設定した場合、「オペレータ」と「メンテナンス」の2つのユーザーの役割では、パラメータへの書き込みアクセスが異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。

#### ユーザーの役割に対するアクセス権の設定

工場からの機器の納入時には、アクセスコードはまだ設定されていません。機器へのアクセス権（読み込み/書き込みアクセス権）には制約がなく、ユーザーの役割「メンテナンス」に対応します。

- ▶ アクセスコードを設定します。
  - ↳ ユーザーの役割「オペレータ」は、ユーザーの役割「メンテナンス」に追加して再設定されます。これら2つのユーザーの役割のアクセス権は異なります。

#### パラメータのアクセス権：ユーザーの役割「メンテナンス」

| アクセスコードステータス      | 読み取りアクセス | 書き込みアクセス        |
|-------------------|----------|-----------------|
| アクセスコードは未設定（工場設定） | ✓        | ✓               |
| アクセスコードの設定後       | ✓        | ✓ <sup>1)</sup> |

- 1) アクセスコードの入力後、ユーザーには書き込みアクセス権のみが付与されます。

#### パラメータのアクセス権：ユーザーの役割「オペレータ」

| アクセスコードステータス | 読み取りアクセス | 書き込みアクセス        |
|--------------|----------|-----------------|
| アクセスコードの設定後  | ✓        | — <sup>1)</sup> |

- 1) アクセスコードが設定されても、特定のパラメータは常に変更可能です。これは、測定に影響を及ぼさないため、書き込み保護（アクセスコードによる書き込み保護）から除外されます。

 ユーザーが現在、どのユーザーの役割でログインしているか、**アクセスステータス表示** パラメータに表示されます。ナビゲーションパス：操作 → アクセスステータス表示

### 8.3.11 アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に  シンボルが表示されている場合、そのパラメータはユーザー固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場操作による値の変更はできません。→ 91.

現場操作によるパラメータ書き込み保護は、各アクセスオプションを使用してユーザー固有のアクセスコードを**アクセスコード入力** パラメータに入力することにより無効にできます。

1.  を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
2. アクセスコードを入力します。
  - ↳ パラメータの前の  シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていたすべてのパラメータが再び使用可能になります。

8.3.12 キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

キーパッドロックのオン

 SD03 表示部の場合のみ：

- キーパッドロックが自動的にオンになります。
  - 機器が表示部を介して 1 分以上操作されなかった場合
  - 機器をリスタートした場合

キーロックを手動で有効化：

- 測定値表示の画面を表示します。
  - および ◻ キーを 3 秒以上押します。
  - ↳ コンテキストメニューが表示されます。
- コンテキストメニューで **キーロック オン** オプションを選択します。
  - ↳ キーパッドロックがオンになっています。

 キーパッドロックが有効な場合に、操作メニューへのアクセスを試みると、**キーロック オン**というメッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ

- ▶ キーパッドロックがオンになっています。
  - および ◻ キーを 3 秒以上押します。
  - ↳ キーパッドロックがオフになります。

8.4 ウェブブラウザを使用した操作メニューへのアクセス

8.4.1 機能範囲

 Web サーバーの追加情報については、機器の個別説明書を参照してください。


8.4.2 ログイン

- 希望するウェブブラウザの操作言語を選択します。
- ユーザー固有のアクセスコードを入力します。
- OK** を押して、入力内容を確定します。

|         |                        |
|---------|------------------------|
| アクセスコード | 0000 (工場設定)、ユーザー側で変更可能 |
|---------|------------------------|

 10 分間何も操作されなかった場合、ウェブブラウザは自動的にログイン画面に戻ります。

8.4.3 ユーザーインターフェース

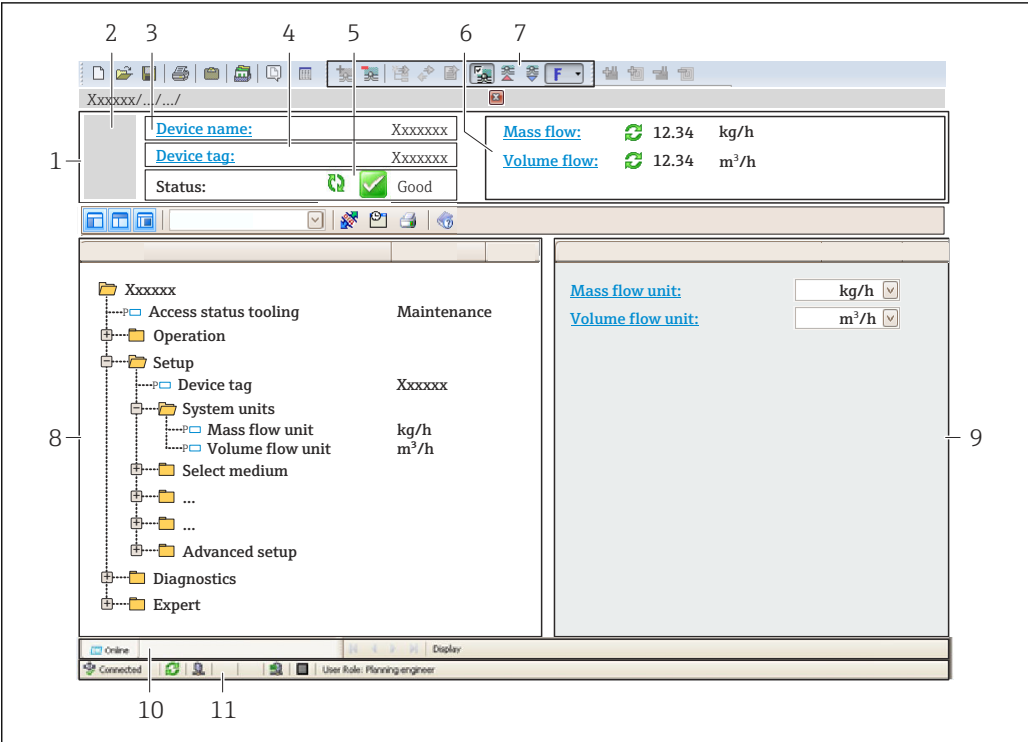

- 1 ヘッダー
- 2 機器の写真
- 3 機器名
- 4 機器のタグ
- 5 ステータスエリアとステータス信号 → 108
- 6 現在の測定値の表示エリア
- 7 編集ツールバー：保存/読み込み、イベントリスト、文書作成などの追加機能を使用できます。
- 8 ナビゲーションエリアと操作メニュー構成
- 9 作業エリア
- 10 動作エリア
- 11 ステータスエリア

ヘッダー

以下の情報がヘッダーに表示されます。

- 機器名
- デバイスのタグ
- 機器ステータスとステータス信号 → 108
- 現在の計測値

機能列

| 機能      | 意味                                                                                                                                                                                                          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定値     | 計測機器の測定値を表示                                                                                                                                                                                                 |
| メニュー    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 計測機器から操作メニューへのアクセス</li><li>■ 操作メニューの構成は現場表示器と同じです。</li></ul>  「機能説明書」操作メニューの詳細情報 |
| 機器ステータス | 現在未処理の診断メッセージを優先度の高い順序で表示                                                                                                                                                                                   |

| 機能     | 意味                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| データ管理  | <p>コンピュータと計測機器間のデータ交換：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器設定： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器からの読み込み設定 (XML 形式、設定の保存)</li> <li>■ 機器への保存設定 (XML 形式、設定の復元)</li> </ul> </li> <li>■ ドキュメント - ドキュメントのエクスポート： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ バックアップデータ記録のエクスポート (.csv ファイル、測定点設定のドキュメント作成)</li> <li>■ 検証レポート (PDF ファイル、「Heartbeat 検証」アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能)</li> </ul> </li> <li>■ システム統合用ファイル - フィールドバスを使用する場合は、システム統合用のデバイスドライバを機器からアップロードします。<br/>FOUNDATION Fieldbus：DD ファイル</li> </ul> |
| ネットワーク | <p>計測機器との接続確立に必要なすべてのパラメータの設定および確認</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ネットワーク設定 (例：IP アドレス、MAC アドレス)</li> <li>■ 機器情報 (例：シリアル番号、ファームウェアのバージョン)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ログアウト  | 操作の終了とログイン画面の呼び出し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## ナビゲーションエリア

メニュー、関連するサブメニュー、およびパラメータは、ナビゲーションエリアで選択できます。

## 作業エリア

選択した機能と関連するサブメニューに応じて、このエリアでさまざまな処理を行うことができます。

- パラメータ設定
- 測定値の読み取り
- ヘルプテキストの呼び出し
- アップロード/ダウンロードの開始

### 8.4.4 Web サーバーの無効化

機器の Web サーバーは、必要に応じて **Web サーバ 機能** パラメータを使用してオン/オフできます。

## ナビゲーション

「エキスパート」メニュー → 通信 → Web サーバ

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ      | 説明                     | 選択                                                                   |
|------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Web サーバ 機能 | Web サーバーのオン/オフを切り替えます。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> </ul> |

## 「Web サーバ 機能」パラメータの機能範囲

| 選択項目 | 説明                                                                                                                                                                               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オフ   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Web サーバーは完全に無効になります。</li> <li>■ ポート 80 はロックされます。</li> </ul>                                                                             |
| オン   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ すべての Web サーバ機能を使用できます。</li> <li>■ JavaScript が使用されます。</li> <li>■ パスワードは暗号化された状態で伝送されます。</li> <li>■ パスワードの変更も暗号化された状態で伝送されます。</li> </ul> |

### Web サーバーの有効化

Web サーバーが無効になった場合、以下の操作オプションを介した **Web サーバ 機能** パラメータを使用してのみ再び有効にすることが可能です。

- 「FieldCare」 操作ツールを使用
- 「DeviceCare」 操作ツールを使用

### 8.4.5 ログアウト

**i** ログアウトする前に、必要に応じて、**データ管理機能**（機器のアップロード設定）を使用してデータバックアップを行ってください。

1. 機能列で **ログアウト** 入力項目を選択します。  
↳ ホームページにログインボックスが表示されます。
2. ウェブブラウザを閉じます。
3. 必要なくなった場合：  
インターネットプロトコル（TCP/IP）の変更したプロパティをリセットします。.

## 8.5 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

操作ツールを使用する場合の操作メニュー構成は、現場表示器による操作と同じです。

### 8.5.1 操作ツールの接続

#### FOUNDATION Fieldbus ネットワーク経由

この通信インターフェイスは FOUNDATION Fieldbus 対応の機器バージョンに装備されています。


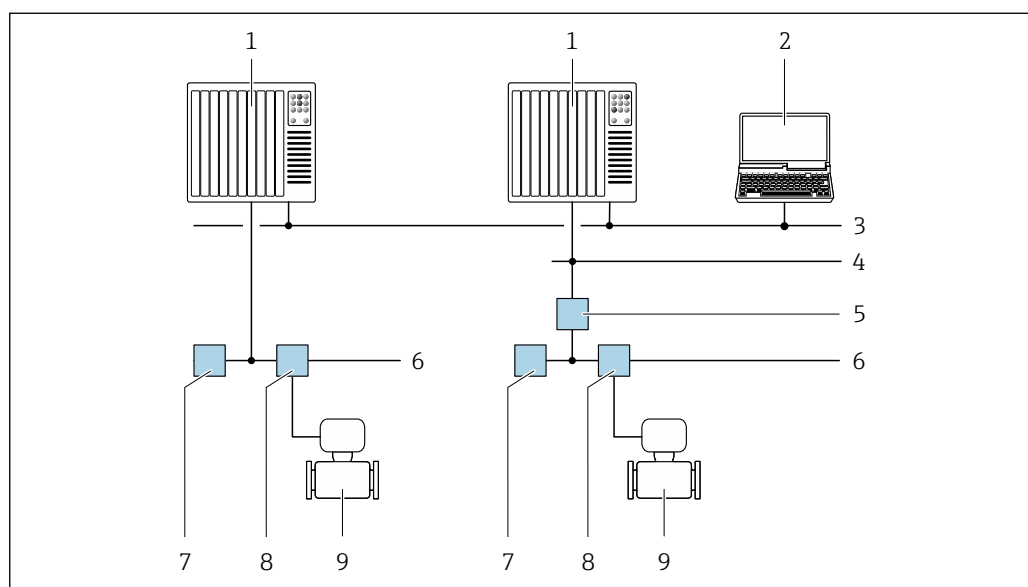


図 12 FOUNDATION Fieldbus ネットワークを介したリモート操作のオプション

- 1 オートメーションシステム
- 2 FOUNDATION Fieldbus ネットワークカード付きコンピュータ
- 3 産業ネットワーク
- 4 High Speed Ethernet FF-HSE ネットワーク
- 5 セグメントカプラー FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 ネットワーク
- 7 FF-H1 ネットワーク用電源
- 8 T ボックス
- 9 計測機器

## サービスインタフェース（CDI）経由

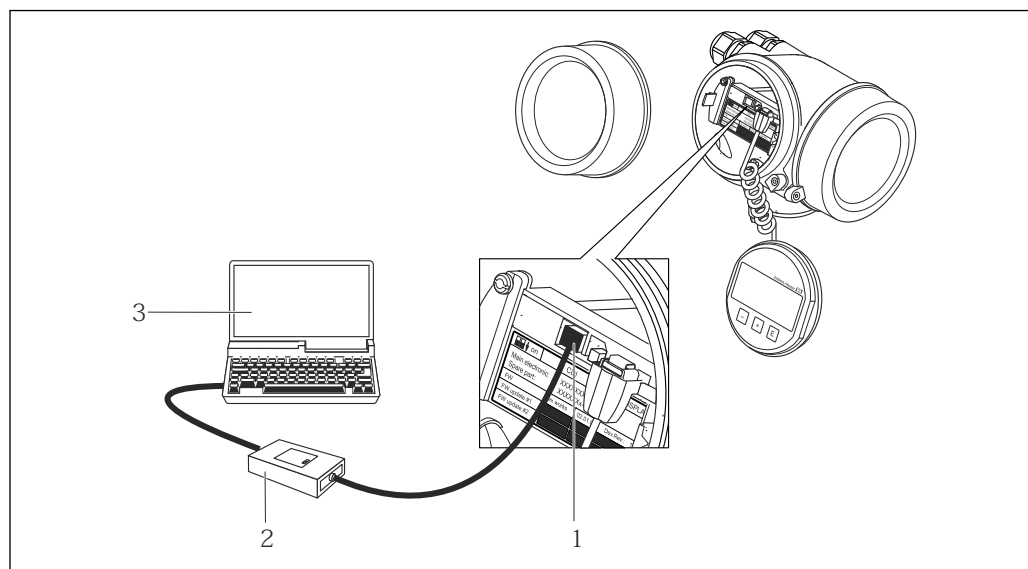

A0014019

- 1 計測機器のサービスインタフェース（CDI = Endress+Hauser Common Data Interface）
- 2 Commubox FXA291
- 3 COM DTM CDI Communication FXA291 と FieldCare 操作ツールを搭載したコンピュータ

## 8.5.2 Field Xpert SFX350、SFX370

## 機能範囲

Field Xpert SFX350 および Field Xpert SFX370 は、設定およびメンテナンス用の携帯端末機です。**非危険場所**（SFX350、SFX370）および**危険場所**（SFX370）での HART および FOUNDATION フィールドバス機器の効率的な機器設定および診断が可能です。

 詳細については、「取扱説明書」BA01202S を参照してください。

## DD ファイルの入手先

参照情報 →  58

## 8.5.3 FieldCare

## 機能範囲

Endress+Hauser の FDT (Field Device Technology) ベースのプラントアセット管理ツールです。システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。

アクセス方法：

標準機能：

- 伝送器パラメータ設定
- 機器データの読み込みおよび保存（アップロード/ダウンロード）
- 測定点の文書化
- 測定値メモリ（ラインレコーダ）およびイベントログブックの視覚化

-  取扱説明書 BA00027S
- 取扱説明書 BA00059S

 DD ファイルの入手先 →  58



### 8.5.4 DeviceCare

#### 機能範囲

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。

専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイプマネージャ (DTM) も併用すると、効率的で包括的なソリューションとして活用できます。



イノベーションカタログ IN01047S



DD ファイルの入手先 → 58

### 8.5.5 AMS Device Manager

#### 機能範囲

FOUNDATION Fieldbus H1 プロトコルを介した機器の操作および設定用のエマソン・プロセス・マネジメント社製プログラムです。



DD ファイルの入手先 → 58

### 8.5.6 Field Communicator 475

#### 機能範囲

FOUNDATION Fieldbus H1 プロトコルを使用してリモート設定および測定値を表示するための、エマソン・プロセス・マネジメント社製の工業用ハンドヘルドターミナルです。

#### DD ファイルの入手先

参照情報 → 58

# 9 システム統合

## 9.1 DD ファイルの概要

### 9.1.1 現在の機器のバージョンデータ

|                      |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファームウェアのバージョン        | 01.00.zz                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 説明書の表紙に明記</li><li>■ 変換器の銘板上に明記</li><li>■ パラメータ：ファームウェアのバージョン パラメータ<br/>診断 → 機器情報 → ファームウェアのバージョン</li></ul> |
| ファームウェアのバージョンのリリース日付 | 2015 年 6 月                                                                                                                                                                                    | ---                                                                                                                                                |
| 製造者 ID               | 452B48 (16 進)                                                                                                                                                                                 | パラメータ：製造者 ID パラメータ<br>診断 → 機器情報 → 製造者 ID                                                                                                           |
| 機器タイプコード             | 0x1054                                                                                                                                                                                        | パラメータ：機器タイプ パラメータ<br>診断 → 機器情報 → 機器タイプ                                                                                                             |
| 機器リビジョン              | 1                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 変換器の銘板上に明記</li><li>■ パラメータ：機器リビジョン パラメータ<br/>診断 → 機器情報 → 機器リビジョン</li></ul>                                 |
| DD リビジョン             | 情報およびファイルは以下から入手できます。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a></li><li>■ <a href="http://www.fieldbus.org">www.fieldbus.org</a></li></ul> |                                                                                                                                                    |
| CFF リビジョン            |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                    |

 機器の各種ファームウェアバージョンの概要 →  136

### 9.1.2 操作ツール

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。

| 操作ツール：<br>FOUNDATION Fieldbus                                                                                               | DD ファイルの入手先                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FieldCare                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア</li><li>■ USB メモリ (Endress+Hauser にお問い合わせください)</li><li>■ 電子メール → ダウンロードエリア</li></ul> |
| DeviceCare                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア</li><li>■ 電子メール → ダウンロードエリア</li></ul>                                                |
| <ul style="list-style-type: none"><li>■ Field Xpert SMT50</li><li>■ Field Xpert SMT70</li><li>■ Field Xpert SMT77</li></ul> | ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用                                                                                                                                                                           |
| AMS Device Manager<br>(エマソン・プロセス・マネジメン<br>ト社)                                                                               | <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア                                                                                                                              |
| Field Communicator 475<br>(エマソン・プロセス・マネジメン<br>ト社)                                                                           | ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用                                                                                                                                                                           |

## 9.2 サイクリックデータ伝送

機器マスタファイル (GSD) を使用する場合のサイクリックデータ伝送

### 9.2.1 ブロックモデル

ブロックモデルは、機器によって周期的データ交換で使用可能になる入出力データを示します。周期的データ交換は FOUNDATION フィールドバスマスタ（クラス 1）（例：制御システムなど）で行われます。

| 表示テキスト (xxxx... = シリアル番号)  | ベースインデックス | 説明                         |
|----------------------------|-----------|----------------------------|
| RESOURCE_XXXXXXXXXX        | 400       | リソースブロック                   |
| SETUP_XXXXXXXXXX           | 600       | 「設定」トランスデューサブロック           |
| TRDDISP_XXXXXXXXXX         | 800       | 「表示」トランスデューサブロック           |
| TRDHROM_XXXXXXXXXX         | 1000      | 「HistoROM」トランスデューサブロック     |
| TRDDIAG_XXXXXXXXXX         | 1200      | 「診断」トランスデューサブロック           |
| EXPERT_CONFIG_XXXXXXXXXX   | 1400      | 「エキスパート設定」トランスデューサブロック     |
| SERVICE_SENSOR_XXXXXXXXXX  | 1600      | 「サービスセンサ」トランスデューサブロック      |
| TRDTIC_XXXXXXXXXX          | 1800      | 「積算計」トランスデューサブロック          |
| TRDHBT_XXXXXXXXXX          | 2000      | 「Heartbeat 結果」トランスデューサブロック |
| ANALOG_INPUT_1_XXXXXXXXXX  | 3400      | アナログ入力機能ブロック 1 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_2_XXXXXXXXXX  | 3600      | アナログ入力機能ブロック 2 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_3_XXXXXXXXXX  | 3800      | アナログ入力機能ブロック 3 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_4_XXXXXXXXXX  | 4000      | アナログ入力機能ブロック 4 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_5_XXXXXXXXXX  | 4200      | アナログ入力機能ブロック 5 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_6_XXXXXXXXXX  | 4400      | アナログ入力機能ブロック 6 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_7_XXXXXXXXXX  | 4600      | アナログ入力機能ブロック 7 (AI)        |
| ANALOG_INPUT_8_XXXXXXXXXX  | 4800      | アナログ入力機能ブロック 8 (AI)        |
| MAO_XXXXXXXXXX             | 5000      | 多点アナログ出力ブロック (MAO)         |
| DIGITAL_INPUT_1_XXXXXXXXXX | 5200      | デジタル入力機能ブロック 1 (DI)        |
| DIGITAL_INPUT_2_XXXXXXXXXX | 5400      | デジタル入力機能ブロック 2 (DI)        |
| MDO_XXXXXXXXXX             | 5600      | 多点デジタル出力ブロック (MDO)         |
| PID_XXXXXXXXXX             | 5800      | PID 機能ブロック (PID)           |
| INTEGRATOR_XXXXXXXXXX      | 6000      | 積分機能ブロック (INTG)            |

### 9.2.2 モジュールの説明

モジュール/機能ブロックの入力値は CHANNEL パラメータで定義されます。

#### AI モジュール（アナログ入力）

6 つのアナログ入力ブロックがあります。

| チャンネル | 測定変数             |
|-------|------------------|
| 0     | 未初期化（工場設定）       |
| 7     | 温度               |
| 9     | 体積流量             |
| 10    | 濃度 <sup>1)</sup> |
| 11    | 質量流量             |

| チャンネル | 測定変数                       |
|-------|----------------------------|
| 13    | 基準体積流量                     |
| 14    | 密度                         |
| 15    | 基準密度                       |
| 16    | 積算計 1                      |
| 17    | 積算計 2                      |
| 18    | 積算計 3                      |
| 33    | 振動周波数 <sup>1)</sup>        |
| 43    | 周波数変動 <sup>1)</sup>        |
| 51    | 保護容器の温度 <sup>1)</sup>      |
| 57    | 搬送液質量流量 <sup>1)</sup>      |
| 58    | 固形分質量流量 <sup>1)</sup>      |
| 63    | 振動ダンピング <sup>1)</sup>      |
| 65    | 電子モジュール温度                  |
| 66    | チューブダンピングの変動 <sup>1)</sup> |
| 68    | 励磁コイル電流 <sup>1)</sup>      |
| 81    | HBSI <sup>1)</sup>         |
| 99    | 電流入力 1 <sup>1)</sup>       |

1) 注文オプションまたは機器設定に応じて表示

### MAO モジュール（多点アナログ出力）

| チャンネル | 説明      |
|-------|---------|
| 121   | チャンネル_0 |

### 構成

| チャンネル_0 |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 値 1     | 値 2 | 値 3 | 値 4 | 値 5 | 値 6 | 値 7 | 値 8 |

| 値   | 測定変数                  |
|-----|-----------------------|
| 値 1 | 外部圧力 <sup>1)</sup>    |
| 値 2 | 外部温度 <sup>1)</sup>    |
| 値 3 | 外部の基準密度 <sup>1)</sup> |
| 値 4 | 未使用                   |
| 値 5 | 未使用                   |
| 値 6 | 未使用                   |
| 値 7 | 未使用                   |
| 値 8 | 未使用                   |

1) 外部の測定値は SI 基本単位で機器に送信する必要があります。

 次を使用して選択します：エキスパート → センサ → 外部補正

**DI モジュール（ディスクリート入力）**

2 つのディスクリート入力ブロックがあります。

| チャンネル | 機器機能                  | ステータス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0     | 未初期化（工場設定）            | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101   | スイッチ出力ステータス           | 0 = オフ、1 = 有効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 103   | ローフローカットオフ            | 0 = オフ、1 = 有効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104   | パイプ空検知                | 0 = オフ、1 = 有効                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 105   | 検証ステータス <sup>1)</sup> | <b>検証の全体結果</b><br>検証：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 16 = 失敗</li> <li>■ 32 = 合格</li> <li>■ 64 = 実行されていない</li> </ul> <b>検証ステータス</b><br>検証：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1 = 実行されていない</li> <li>■ 2 = 失敗</li> <li>■ 4 = 実行中</li> <li>■ 8 = 完了</li> </ul> <b>ステータス；結果</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 17 = ステータス：実行されていない；<br/>結果：失敗</li> <li>■ 18 = ステータス：失敗；<br/>結果：失敗</li> <li>■ 20 = ステータス：実行中；<br/>結果：失敗</li> <li>■ 24 = ステータス：完了；<br/>結果：失敗</li> <li>■ 33 = ステータス：実行されていない；<br/>結果：合格</li> <li>■ 34 = ステータス：失敗；<br/>結果：合格</li> <li>■ 36 = ステータス：実行中；<br/>結果：合格</li> <li>■ 40 = ステータス：完了；<br/>結果：合格</li> <li>■ 65 = ステータス：実行されていない；<br/>結果：実行されていない</li> <li>■ 66 = ステータス：失敗；<br/>結果：実行されていない</li> <li>■ 68 = ステータス：実行中；<br/>結果：実行されていない</li> <li>■ 72 = ステータス：完了；<br/>結果：実行されていない</li> </ul> |

1) Heartbeat Verification アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

**MDO モジュール（多点ディスクリート出力）**

| チャンネル | 説明       |
|-------|----------|
| 122   | チャンネル_DO |

**構成**

| チャンネル_DO |     |     |     |     |     |     |     |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 値 1      | 値 2 | 値 3 | 値 4 | 値 5 | 値 6 | 値 7 | 値 8 |

| 値   | 機器機能                                     | ステータス         |
|-----|------------------------------------------|---------------|
| 値 1 | 積算計 1 のリセット                              | 0 = オフ、1 = 実行 |
| 値 2 | 積算計 2 のリセット                              | 0 = オフ、1 = 実行 |
| 値 3 | 積算計 3 のリセット                              | 0 = オフ、1 = 実行 |
| 値 4 | 流量の強制ゼロ出力                                | 0 = オフ、1 = 有効 |
| 値 5 | Heartbeat Verification の開始 <sup>1)</sup> | 0 = オフ、1 = 開始 |
| 値 6 | ステータス出力                                  | 0 = オフ、1 = 有効 |
| 値 7 | ゼロ点調整の開始                                 | 0 = オフ、1 = オン |
| 値 8 | 未使用                                      | -             |

1) Heartbeat Verification アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

### 9.2.3 実行時間

| 機能ブロック             | 実行時間 (ms) |
|--------------------|-----------|
| アナログ入力機能ブロック (AI)  | 6         |
| デジタル入力機能ブロック (DI)  | 4         |
| PID 機能ブロック (PID)   | 5         |
| 多点アナログ出力ブロック (MAO) | 4         |
| 多点デジタル出力ブロック (MDO) | 4         |
| 積分機能ブロック (INTG)    | 5         |

## 9.2.4 メソッド

| メソッド           | ブロック           | ナビゲーション                                                                                                                                                                                                                 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「AUTO」モードに設定   | Resource block | メニューを使用：<br>エキスパート → 通信 → Resource block<br>→ Target mode                                                                                                                                                               | このメソッドはリソースブロックおよびすべてのトランスデューサブロックを AUTO (自動) モードに設定します。                                                                                                                                                                                                                     |
| 「OOS」モードに設定    | Resource block | メニューを使用：<br>エキスパート → 通信 → Resource block<br>→ Target mode                                                                                                                                                               | このメソッドはリソースブロックおよびすべてのトランスデューサブロックを OOS (使用停止) モードに設定します。                                                                                                                                                                                                                    |
| 再起動            | Resource block | メニューを使用：<br>エキスパート → 通信 → Resource block<br>→ Restart                                                                                                                                                                   | このメソッドを使用して、リソースブロックの <b>Restart</b> パラメータの設定を選択します。これにより、機器パラメータは特定の値にリセットされます。<br><br>以下の選択項目をサポートします。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uninitialized</li> <li>■ Run</li> <li>■ Resource</li> <li>■ Defaults</li> <li>■ Processor</li> <li>■ 納入時の状態に</li> </ul> |
| ENP パラメータ      | Resource block | メニューを使用：<br>実行 → メソッド → 校正 → ENP パラメータ                                                                                                                                                                                  | このメソッドを使用して、電子銘板 (ENP) のパラメータを表示および設定します。                                                                                                                                                                                                                                    |
| 診断概要 - 対処情報    | 診断/変換器ブロック     | リンクを使用：<br>Namur シンボル                                                                                                                                                                                                   | このメソッドを使用して、現在アクティブになっている優先度の最も高い診断イベントと関係する対処法を表示します。                                                                                                                                                                                                                       |
| 現在の診断結果 - 対処情報 | 診断/変換器ブロック     | メニューを使用：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設定/セットアップ → 診断 → 現在の診断結果</li> <li>■ 機器/診断 → 診断</li> </ul>                                                                                                          | このメソッドを使用して、現在アクティブになっている優先度の最も高い診断イベントの対処法を表示します。<br><br> このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。                                                                                           |
| 前回の診断結果 - 対処情報 | 診断/変換器ブロック     | メニューを使用：<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 設定/セットアップ → 診断 → 前回の診断結果</li> <li>■ 機器/診断 → 診断</li> </ul>                                                                                                          | このメソッドを使用して、前回の診断イベントの対処法を表示します。<br><br> このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。                                                                                                             |
| 診断 1 - 対処情報    | 診断/変換器ブロック     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニューを使用：<br/>設定/セットアップ → 診断 → 診断リスト → 診断 1</li> <li>■ メニューを使用：<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器/診断 → 診断リスト</li> <li>■ 機器状態ステータス → 診断リスト</li> </ul> </li> </ul> | このメソッドを使用して、現在アクティブになっている優先度の最も高い診断イベントの対処法を表示します。<br><br> このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。                                                                                           |
| 診断 2 - 対処情報    | 診断/変換器ブロック     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メニューを使用：<br/>設定/セットアップ → 診断 → 診断リスト → 診断 2</li> <li>■ メニューを使用：<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器/診断 → 診断リスト</li> <li>■ 機器状態ステータス → 診断リスト</li> </ul> </li> </ul> | このメソッドを使用して、アクティブになっている追加の診断イベントの対処法を表示します。<br><br> このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。                                                                                                  |

## 10 設定

### 10.1 設置状況および配線状況の確認

機器の設定前：

▶ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に行われたか確認してください。

■ 「設置状況の確認」のチェックリスト → ㊦ 29

■ 「配線状況の確認」のチェックリスト → ㊦ 37

### 10.2 機器の電源オン


▶ 設置状況の確認および配線状況の確認が正常に完了したら、機器の電源を入れます。

↳ スタートアップの終了後、現場表示器は自動的にスタートアップ表示から操作画面に切り替わります。

**i** 現場表示器に何も表示されない、または診断メッセージが表示される場合は、「診断およびトラブルシューティング」セクションを参照してください → ㊦ 104。

### 10.3 操作言語の設定

初期設定：英語または注文した地域の言語

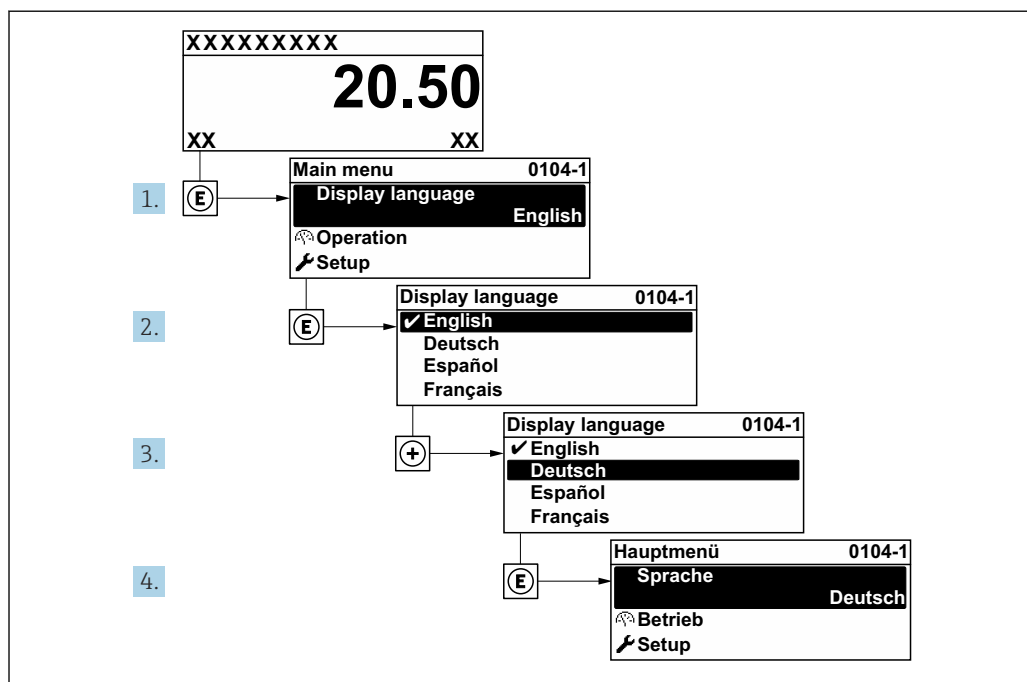

A0029420

図 13 現場表示器の表示例

### 10.4 機器の設定

**設定** メニュー（ガイド付きウィザード）には、通常運転に必要なパラメータがすべて含まれています。




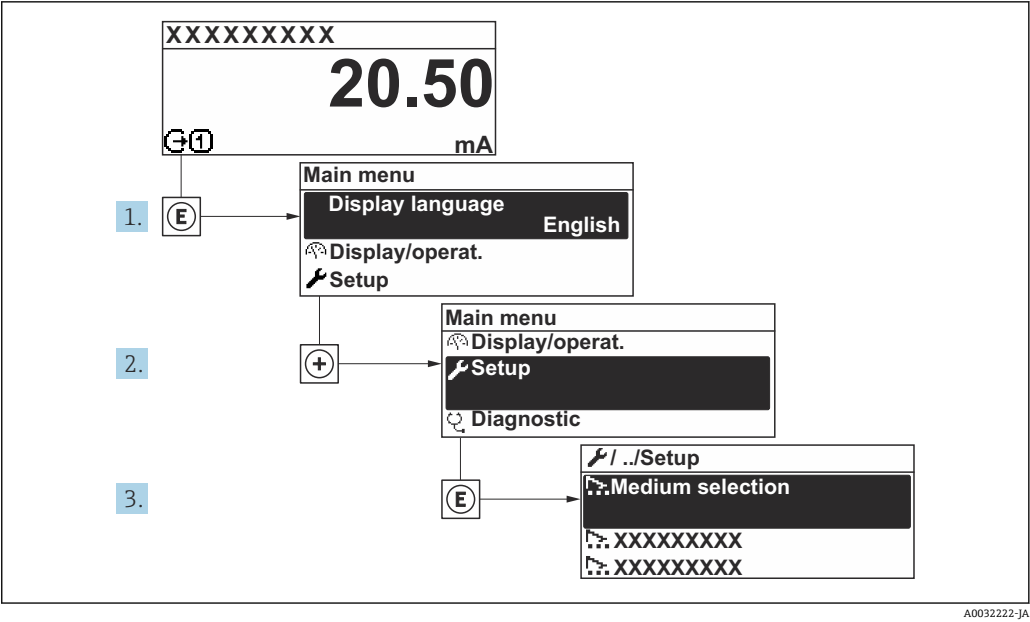


図 14 「設定」メニューへのナビゲーション（現場表示器の表示例）

| 🔧 設定            |  |      |
|-----------------|--|------|
| デバイスのタグ         |  | → 66 |
| ▶ システムの単位       |  | → 66 |
| ▶ 測定物の選択        |  |      |
| ▶ Analog inputs |  | → 70 |
| ▶ 表示            |  | → 70 |
| ▶ ローフローカットオフ    |  | → 73 |
| ▶ 非満管の検出        |  | → 74 |
| ▶ 高度な設定         |  | → 75 |

10.4.1 機器のタグの設定

システム内で測定点を迅速に識別するために、**デバイスのタグ** パラメータを使用して一意の名称を入力し、工場設定を変更することができます。

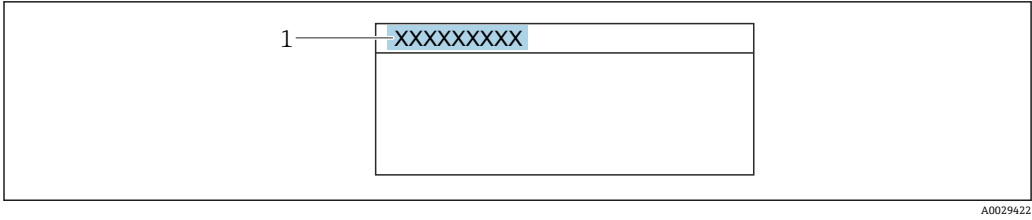

A0029422

図 15 タグ番号を含む操作画面表示のヘッダー

1 タグ番号

 タグ番号を「FieldCare」操作ツールで入力します。

**ナビゲーション**  
「設定」メニュー → デバイスのタグ

パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ   | 説明            | ユーザー入力                               |
|---------|---------------|--------------------------------------|
| デバイスのタグ | 測定点の名称を入力します。 | 最大 32 文字（英字、数字、または特殊文字（例：@, %, /）など） |

10.4.2 システムの単位の設定

**システムの単位** サブメニュー で、すべての測定値の単位を設定できます。

 サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります（「補足資料」セクションを参照）。

**ナビゲーション**  
「設定」メニュー → システムの単位

▶ システムの単位

質量流量単位

→  67

質量単位

→  67

体積流量単位

→  67

体積単位

→  67

基準体積流量単位

→  67

基準体積単位

→  67

密度単位

→  67

基準密度単位

→  67

温度の単位

→  68

|       |      |
|-------|------|
| 長さの単位 | → 68 |
| 圧力単位  |      |

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ    | 説明                                                                                                | 選択       | 工場出荷時設定                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 質量流量単位   | 質量流量の単位を選択。<br>影響<br>選択した単位は以下に適用されます。<br>■ 出力<br>■ ローフローカットオフ<br>■ シミュレーションするプロセス変数              | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ kg/h<br>■ lb/min                |
| 質量単位     | 質量の単位を選択。                                                                                         | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ kg<br>■ lb                      |
| 体積流量単位   | 体積流量の単位を選択。<br>影響<br>選択した単位は以下に適用されます。<br>■ 出力<br>■ ローフローカットオフ<br>■ シミュレーションするプロセス変数              | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ l/h<br>■ gal/min (us)           |
| 体積単位     | 体積の単位を選択。                                                                                         | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ l<br>■ gal (us)                 |
| 基準体積流量単位 | 基準体積流量の単位を選択。<br>影響<br>選択した単位は以下に適用されます。<br><b>基準体積流量</b> パラメータ (→ 99)                            | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ NI/h<br>■ Sft <sup>3</sup> /min |
| 基準体積単位   | 基準体積の単位を選択。                                                                                       | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ NI<br>■ Sft <sup>3</sup>        |
| 基準密度単位   | 基準密度の単位を選択。                                                                                       | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ kg/NI<br>■ lb/Sft <sup>3</sup>  |
| 密度単位     | 密度単位を選択。<br>影響<br>選択した単位は以下に適用されます。<br>■ 出力<br>■ シミュレーションするプロセス変数<br>■ 密度調整 ( <b>エキスパート</b> メニュー) | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ kg/l<br>■ lb/ft <sup>3</sup>    |
| 密度 2 の単位 | 2 番目の密度の単位を選択します。                                                                                 | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります：<br>■ kg/l<br>■ lb/ft <sup>3</sup>    |

| パラメータ | 説明                                                                                                                                                                                                                        | 選択       | 工場出荷時設定                                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 温度の単位 | 温度の単位を選択。<br>影響<br>選択した単位は以下に適用されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>■ 最小値</li><li>■ 最大値</li><li>■ 最大値</li><li>■ 最小値</li><li>■ 平均値</li><li>■ 最小値</li><li>■ 最大値</li><li>■ 最小値</li><li>■ 最大値</li><li>■ 基準温度</li></ul> | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります： <ul style="list-style-type: none"><li>■ °C</li><li>■ °F</li></ul>       |
| 圧力単位  | プロセス圧力の単位を選択。                                                                                                                                                                                                             | 単位の選択リスト | 国に応じて異なります： <ul style="list-style-type: none"><li>■ bar a</li><li>■ psi a</li></ul> |

### 10.4.3 測定物の選択および設定

**流体の選択** ウィザードサブメニューを使用すると、測定物の選択および設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 流体の選択

| ▶ 測定物の選択 |      |
|----------|------|
| 測定物の選択   | → 69 |
| 気体の種類選択  | → 69 |
| 基準音速     | → 69 |
| 音速の温度係数  | → 69 |
| 圧力補正     | → 69 |
| 補正する圧力値  | → 69 |
| 外部圧力     |      |

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ   | 必須条件                                              | 説明                      | 選択/ユーザー入力                                                                        | 工場出荷時設定                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定物の選択  | –                                                 | 測定物の種類を選択。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>液体</li> <li>気体</li> </ul>                 | –                                                                                            |
| 気体の種類選択 | <b>測定物の選択</b> パラメータで <b>気体</b> オプションが選択されていること。   | 測定する気体の種類を選択。           | 気体の種類の選択リスト                                                                      | –                                                                                            |
| 基準音速    | <b>気体の種類選択</b> パラメータで <b>その他</b> オプションが選択されていること。 | 0 °C (32 °F) の気体の音速を入力。 | 1~99 999.9999 m/s                                                                | –                                                                                            |
| 音速の温度係数 | <b>気体の種類選択</b> パラメータで <b>その他</b> オプションが選択されていること。 | 気体の音速の温度係数を入力。          | 正の浮動小数点数                                                                         | –                                                                                            |
| 圧力補正    | –                                                 | 圧力補正タイプを選択。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>オフ</li> <li>固定値</li> <li>外部入力値</li> </ul> | –                                                                                            |
| 補正する圧力値 | <b>圧力補正</b> パラメータで <b>固定値</b> オプションが選択されていること。    | 圧力補正に使用するプロセス圧力を入力。     | 正の浮動小数点数                                                                         | 国に応じて異なります： <ul style="list-style-type: none"> <li>1.01 bar a</li> <li>14.7 psi a</li> </ul> |

10.4.4 アナログ入力の設定

**Analog inputs** サブメニュー を使用すると、個々の **Analog input 1～n** サブメニュー を体系的に設定できます。ここから、個別のアナログ入力のパラメータに移動できます。

**ナビゲーション**  
「設定」 メニュー → Analog inputs

▶ Analog inputs

▶ Analog input 1～n

Block tag

→ ⓘ 70

Channel

→ ⓘ 70

Process Value Filter Time

→ ⓘ 70

パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ                     | 説明                                        | ユーザー入力 / 選択                                                                                                                                                                                     | 工場出荷時設定                          |
|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Block tag                 | 機器の一意的な名称。                                | 最大 32 文字（英字、数字、または特殊文字（例：@, %, /）など）。                                                                                                                                                           | ANALOG_INPUT_1...4_Serial number |
| Channel                   | この機能を使用してプロセス変数を選択します。                    | <div><div>■ Uninitialized</div><div>■ 質量流量</div><div>■ 体積流量</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 密度</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 温度</div><div>■ 積算計 1</div><div>■ 積算計 2</div><div>■ 積算計 3</div></div> | –                                |
| Process Value Filter Time | 変換されていない入力値（PV）のフィルタリング用に、フィルタ時間指定を入力します。 | 正の浮動小数点数                                                                                                                                                                                        | –                                |

10.4.5 現場表示器の設定

**表示** ウィザード を使用すると、現場表示器の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

**ナビゲーション**  
「設定」 メニュー → 表示

▶ 表示

表示形式

→ ⓘ 71

1 の値表示

→ ⓘ 71

バーグラフ 0%の値 1

→ ⓘ 71

|                |      |
|----------------|------|
| バーグラフ 100%の値 1 | → 71 |
| 2 の値表示         | → 71 |
| 3 の値表示         | → 71 |
| バーグラフ 0%の値 3   | → 71 |
| バーグラフ 100%の値 3 | → 71 |
| 4 の値表示         | → 71 |

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ          | 必須条件                               | 説明                      | 選択/ユーザー入力                                                                                                                                                                                 | 工場出荷時設定                                                                                    |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示形式           | 現場表示器があること。                        | 測定値のディスプレイへの表示方法を選択。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1つの値、最大サイズ</li> <li>■ 1つの値 + バーグラフ</li> <li>■ 2つの値</li> <li>■ 1つの値はサイズ大 + 2つの値</li> <li>■ 4つの値</li> </ul>                                        | -                                                                                          |
| 1 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1</li> <li>■ 積算計 2</li> <li>■ 積算計 3</li> </ul> | -                                                                                          |
| バーグラフ 0%の値 1   | 現場表示器があること。                        | バーグラフ 0% の値を入力。         | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| バーグラフ 100%の値 1 | 現場表示器があること。                        | バーグラフ 100% の値を入力。       | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国および呼び口径に応じて異なります                                                                          |
| 2 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。                                                                                                                                         | -                                                                                          |
| 3 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。                                                                                                                                         | -                                                                                          |
| バーグラフ 0%の値 3   | <b>3 の値表示</b> パラメータで測定値が選択されていること。 | バーグラフ 0% の値を入力。         | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| バーグラフ 100%の値 3 | <b>3 の値表示</b> パラメータで選択していること。      | バーグラフ 100% の値を入力。       | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | -                                                                                          |
| 4 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。                                                                                                                                         | -                                                                                          |

| パラメータ  | 必須条件        | 説明                      | 選択/ユーザー入力                                         | 工場出荷時設定 |
|--------|-------------|-------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| 5 の値表示 | 現場表示器があること。 | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。 | –       |
| 6 の値表示 | 現場表示器があること。 | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。 | –       |
| 7 の値表示 | 現場表示器があること。 | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。 | –       |
| 8 の値表示 | 現場表示器があること。 | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。 | –       |



### 10.4.6 ローフローカットオフの設定

**ローフローカットオフ** ウィザードを使用すると、ローフローカットオフの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → ローフローカットオフ

|                 |      |
|-----------------|------|
| ▶ ローフローカットオフ    |      |
| プロセス変数の割り当て     | → 73 |
| ローフローカットオフ オンの値 | → 73 |
| ローフローカットオフ オフの値 | → 73 |
| プレッシャショックの排除    | → 73 |

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ           | 必須条件                                                | 説明                                      | 選択/ユーザー入力                                                                                                | 工場出荷時設定            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| プロセス変数の割り当て     | –                                                   | ロー フロー カット オフに割り当てるプロセス変数を選択。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul> | –                  |
| ローフローカットオフ オンの値 | <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 73) でプロセス変数が選択されていること。  | ロー フロー カット オフがオンになる値を入力。                | 正の浮動小数点数                                                                                                 | 国および呼び口径に応じて異なります。 |
| ローフローカットオフ オフの値 | <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 73) で、プロセス変数が選択されていること。 | ロー フロー カット オフをオフにする値を入力。                | 0～100.0 %                                                                                                | –                  |
| プレッシャショックの排除    | <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 73) で、プロセス変数が選択されていること。 | 大きな圧力変動時の信号抑制 (= プレッシャショックさプレス) の期間を入力。 | 0～100 秒                                                                                                  | –                  |

10.4.7 非満管検出の設定

非満管検出ウィザードを使用すると、パイプの空検知の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

ナビゲーション

「設定」メニュー → 非満管の検出

▶ 非満管の検出

プロセス変数の割り当て

→ 74

非満管検出の下側の閾値

→ 74

非満管検出の上側の閾値

→ 74

非満管検出までの応答時間

→ 74


パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ        | 必須条件                                                                               | 説明                              | 選択/ユーザー入力                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| プロセス変数の割り当て  | -                                                                                  | 部分的に充填されたパイプの検出に割り当てるプロセス変数を選択。 | <div>■ オフ</div> <div>■ 密度</div> <div>■ 基準密度</div> |
| 非満管検出の下側の閾値  | <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 <div>■ 密度</div> <div>■ 基準密度</div> | 部分的に充填されたパイプの検出を無効にする下限値を入力。    | 正の浮動小数点数                                          |
| 非満管検出の上側の閾値  | <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 <div>■ 密度</div> <div>■ 基準密度</div> | 部分的に充填されたパイプの検出を無効にする上限値を入力。    | 符号付き浮動小数点数                                        |
| 非満管検出までの応答時間 | <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータで以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 <div>■ 密度</div> <div>■ 基準密度</div> | 空検知の診断メッセージを表示するまでの時間（遅延時間）を入力。 | 0~100 秒                                           |

10.5 高度な設定

**高度な設定** サブメニューとそのサブメニューには、特定の設定に必要なパラメータが含まれています。

「高度な設定」 サブメニューへのナビゲーション

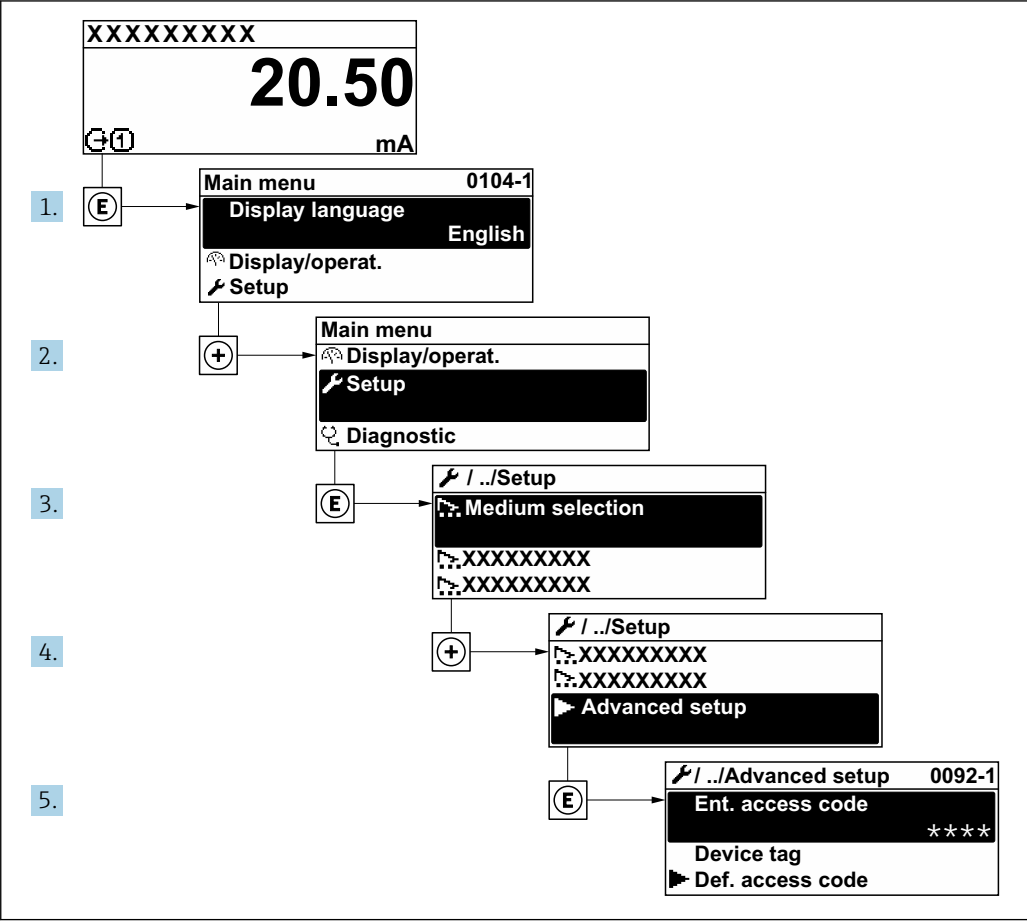

A0032223-JA

ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定

|                        |  |      |
|------------------------|--|------|
| ▶ 高度な設定                |  |      |
| アクセスコード入力              |  |      |
| ▶ センサの調整               |  | → 76 |
| ▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え |  | → 79 |
| ▶ 積算計 1～n              |  | → 82 |
| ▶ 表示                   |  | → 84 |
| ▶ ハートビート設定             |  |      |

|               |      |
|---------------|------|
| ▶ 設定バックアップの表示 | → 87 |
| ▶ 管理          | → 86 |

10.5.1 センサの調整の実施

センサの調整サブメニューには、センサの機能に関するパラメータが含まれます。

ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → センサの調整

▶ センサの調整

設置方向

→ 76

▶ 密度調整

▶ ゼロの検証

▶ ゼロ調整

パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ | 説明                         | 選択                                                                             |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 設置方向  | センサ上の矢印の方向と一致する流れ方向の符号を設定。 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 矢印方向の流れ</li><li>■ 矢印の反対方向の流れ</li></ul> |

ゼロ検証およびゼロ調整

すべての計測機器は、最新技術によって校正が実施されています。校正は、基準条件下で行われています→ 152。そのため、現場でのゼロ調整は、通常は必要ありません。

次のような特別な場合にのみ、ゼロ調整の実施を推奨します。

- 低流量でも最高の測定精度が要求される場合
- 過酷なプロセス条件または動作条件の場合（例：非常に高いプロセス温度、非常に高粘度の測定物）
- 低圧のガスアプリケーションの場合

**i** 低流量時に可能な限り高い測定精度を達成するためには、稼働中の機械的応力からセンサが保護されるように設置する必要があります。

代表的なゼロ点を取得するには、以下を確保する必要があります。

- 調整中に機器内に流れが生じないこと
- プロセス条件（例：圧力、温度）が安定しており、標準的なものであること

以下のプロセス条件下では、ゼロ検証およびゼロ調整を実行できません。

- 気泡  
システムが測定物で十分に洗い流されていることを確認します。繰り返し洗い流すことで気泡を除去できます。
- 熱循環  
温度差がある場合（例：計測チューブの入口と出口の間）、機器内の熱循環により、バルブが閉じていても誘起流が発生する可能性があります。
- バルブの漏れ  
バルブに気密性がないと、ゼロ点を決定する際に流れを十分に防ぐことができません。

これらの状況を回避できない場合は、ゼロ点を工場設定のままにすることを推奨します。

### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → センサの調整 → ゼロ点調整

▶ ゼロ点調整

ゼロ点調整の実施

→ 77

調整中

→ 77

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ    | 必須条件                               | 説明        | 選択/ユーザーインターフェイス                                                                                            |
|----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ゼロ点調整の実施 | –                                  | ゼロ点調整を開始。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャンセル</li> <li>■ 進行中</li> <li>■ ゼロ点調整エラー</li> <li>■ 開始</li> </ul> |
| 調整中      | ゼロ点調整の実施 パラメータで、開始オプションが選択されていること。 |           | 0～100 %                                                                                                    |

## 10.5.2 パルス/周波数/スイッチ出力の設定

**パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え** ウィザードを使用すると、選択した出力タイプの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

### ナビゲーション

「設定」メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

動作モード

→ 77

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ | 説明                        | 選択                                                                                         |
|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作モード | 出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スwitch出力</li> </ul> |

## パルス出力の設定

## ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

|                        |      |
|------------------------|------|
| ▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え |      |
| 動作モード                  | → 78 |
| パルス出力 の割り当て            | → 78 |
| パルスの値                  | → 78 |
| パルス幅                   | → 78 |
| フェールセーフモード             | → 78 |
| 出力信号の反転                | → 78 |

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ       | 必須条件                                                                                                   | 説明                        | 選択/ユーザー入力                                                                                                | 工場出荷時設定            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 動作モード       | -                                                                                                      | 出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スイッチ出力</li> </ul>                 | -                  |
| パルス出力 の割り当て | <b>動作モード</b> パラメータで <b>パルス</b> オプションが選択されていること。                                                        | パルス出力するプロセス変数の選択。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul> | -                  |
| パルスの値       | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 77)で <b>パルス</b> オプションが選択されており、 <b>パルス出力 の割り当て</b> パラメータ (→ 78)でプロセス変数が選択されていること。 | パルス出力する測定値の入力（パルス値）。      | 正の浮動小数点数                                                                                                 | 国および呼び口径に応じて異なります。 |
| パルス幅        | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 77)で <b>パルス</b> オプションが選択されており、 <b>パルス出力 の割り当て</b> パラメータ (→ 78)でプロセス変数が選択されていること。 | パルス出力のパルス幅を定義。            | 5~2 000 ms                                                                                               | -                  |
| フェールセーフモード  | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 77)で <b>パルス</b> オプションが選択されており、 <b>パルス出力 の割り当て</b> パラメータ (→ 78)でプロセス変数が選択されていること。 | アラーム状態の時の出力動作の定義。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際の値</li> <li>■ パルスなし</li> </ul>                                | -                  |
| 出力信号の反転     | -                                                                                                      | 出力信号の反転。                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ いいえ</li> <li>■ はい</li> </ul>                                    | -                  |

## 周波数出力の設定

## ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

| ▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え |  |      |
|------------------------|--|------|
| 動作モード                  |  | → 79 |
| 周波数出力割り当て              |  | → 79 |
| 周波数の最小値                |  | → 79 |
| 周波数の最大値                |  | → 80 |
| 最小周波数の時測定する値           |  | → 80 |
| 最大周波数の時の値              |  | → 80 |
| フェールセーフモード             |  | → 80 |
| フェール時の周波数              |  | → 80 |
| 出力信号の反転                |  | → 80 |

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ     | 必須条件                                                                                                 | 説明                        | 選択/ユーザー入力                                                                                                                                                                                                                                     | 工場出荷時設定 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 動作モード     | –                                                                                                    | 出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スwitch出力</li> </ul>                                                                                                                                                    | –       |
| 周波数出力割り当て | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 77)で <b>周波数</b> オプションが選択されていること。                                               | 周波数出力するプロセス変数の選択。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 電気部内温度</li> <li>■ 振動周波数</li> <li>■ 振動振幅</li> <li>■ 振動ダンピング</li> <li>■ 信号の非対称性</li> </ul> | –       |
| 周波数の最小値   | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 77)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 79)でプロセス変数が選択されていること。 | 最小周波数を入力。                 | 0～1000 Hz                                                                                                                                                                                                                                     | 0 Hz    |

| パラメータ        | 必須条件                                                                                                                                                            | 説明                   | 選択 / ユーザー入力                                                    | 工場出荷時設定            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| 周波数の最大値      | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 81)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 81)でプロセス変数が選択されていること。                                                            | 最大周波数を入力。            | 0～1000 Hz                                                      | 1000 Hz            |
| 最小周波数の時測定する値 | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 81)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 81)でプロセス変数が選択されていること。                                                            | 最小周波数に対する測定値を入力。     | 符号付き浮動小数点数                                                     | 国および呼び口径に応じて異なります。 |
| 最大周波数の時の値    | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 81)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 81)でプロセス変数が選択されていること。                                                            | 最大周波数に対する測定値を入力。     | 符号付き浮動小数点数                                                     | 国および呼び口径に応じて異なります。 |
| フェールセーフモード   | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 81)で <b>周波数</b> オプションが選択されており、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 81)でプロセス変数が選択されていること。                                                            | アラーム状態の時の出力動作の定義。    | <div><div>■ 実際の値</div><div>■ 決めた値</div><div>■ 0 Hz</div></div> | -                  |
| フェール時の周波数    | <b>動作モード</b> パラメータ (→ 81)で <b>周波数</b> オプションが選択されていること、 <b>周波数出力割り当て</b> パラメータ (→ 81)でプロセス変数が選択されていること、および <b>フェールセーフモード</b> パラメータで <b>決めた値</b> オプションが選択されていること。 | アラーム状態の時の周波数出力の値を入力。 | 0.0～1250.0 Hz                                                  | -                  |
| 出力信号の反転      | -                                                                                                                                                               | 出力信号の反転。             | <div><div>■ いいえ</div><div>■ はい</div></div>                     | -                  |

スイッチ出力の設定

ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定 → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

動作モード

→ 81

スイッチ出力機能

→ 81

診断動作の割り当て

→ 81

リミットの割り当て

→ 81

流れ方向チェックの割り当て

→ 81

ステータスの割り当て

→ 81



|            |      |
|------------|------|
| スイッチオンの値   | → 81 |
| スイッチオフの値   | → 82 |
| スイッチオンの遅延  | → 82 |
| スイッチオフの遅延  | → 82 |
| フェールセーフモード | → 82 |
| 出力信号の反転    | → 82 |

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ         | 必須条件                                                                                                                                                                    | 説明                        | 選択/ユーザー入力                                                                                                                                                                                 | 工場出荷時設定                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動作モード         | –                                                                                                                                                                       | 出力をパルス、周波数またはスイッチ出力として定義。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ パルス</li> <li>■ 周波数</li> <li>■ スwitch出力</li> </ul>                                                                                                | –                                                                                          |
| スイッチ出力機能      | <b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。                                                                                                                      | スイッチ出力の機能を選択。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> <li>■ 診断動作</li> <li>■ リミット</li> <li>■ 流れ方向チェック</li> <li>■ ステータス</li> </ul>                                                 | –                                                                                          |
| 診断動作の割り当て     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで<b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで<b>診断動作</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>     | スイッチ出力の診断動作を選択。           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ アラーム</li> <li>■ アラーム + 警告</li> <li>■ 警告</li> </ul>                                                                                               | –                                                                                          |
| リミットの割り当て     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで<b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで<b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>     | リミット機能のためのプロセス変数の選択。      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1</li> <li>■ 積算計 2</li> <li>■ 積算計 3</li> </ul> | –                                                                                          |
| 流れ方向チェックの割り当て | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで<b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで<b>流れ方向チェック</b> オプションが選択されていること。</li> </ul> | 流れ方向の監視のためのプロセス変数を選択。     |                                                                                                                                                                                           | –                                                                                          |
| ステータスの割り当て    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで<b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで<b>ステータス</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>    | スイッチ出力するデバイスステータスの選択。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非満管の検出</li> <li>■ ローフローカット オフ</li> <li>■ デジタル出力 6</li> </ul>                                                                                     | –                                                                                          |
| スイッチオンの値      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで<b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで<b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul>     | スイッチオンポイントの測定値を入力します。     | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |

| パラメータ      | 必須条件                                                                                                                                                                  | 説明                       | 選択/ユーザー入力                                                                                    | 工場出荷時設定                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| スイッチオフの値   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul> | スイッチオフポイントの測定値を入力します。    | 符号付き浮動小数点数                                                                                   | 国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| スイッチオンの遅延  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul> | ステータス出力をスイッチオンする遅延時間を定義。 | 0.0～100.0 秒                                                                                  | -                                                                                          |
| スイッチオフの遅延  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>動作モード</b> パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。</li> <li>■ <b>スイッチ出力機能</b> パラメータで <b>リミット</b> オプションが選択されていること。</li> </ul> | ステータス出力をスイッチオフする遅延時間を定義。 | 0.0～100.0 秒                                                                                  | -                                                                                          |
| フェールセーフモード | -                                                                                                                                                                     | アラーム状態の時の出力動作の定義。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際のステータス</li> <li>■ オープン</li> <li>■ クローズ</li> </ul> | -                                                                                          |
| 出力信号の反転    | -                                                                                                                                                                     | 出力信号の反転。                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ いいえ</li> <li>■ はい</li> </ul>                        | -                                                                                          |

### 10.5.3 積算計の設定

「積算計 1～n」サブメニューで、特定の積算計を設定することができます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → 積算計 1～n

|             |      |
|-------------|------|
| ▶ 積算計 1～n   |      |
| プロセス変数の割り当て | → 82 |
| 積算計の単位      | → 82 |
| 積算計動作モード    | → 83 |
| フェールセーフモード  | → 83 |

#### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ       | 必須条件                                                               | 説明                  | 選択                                                                                                       | 工場出荷時設定                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| プロセス変数の割り当て | -                                                                  | 積算計に割り当てるプロセス変数を選択。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul> | -                                                                                     |
| 積算計の単位      | 積算計 1～n サブメニューの <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 82) でプロセス変数が選択されていること。 | 積算計の単位を選択。          | 単位の選択リスト                                                                                                 | 国に応じて異なります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ l</li> <li>■ gal (us)</li> </ul> |

| パラメータ      | 必須条件                                                                   | 説明                    | 選択                                                                                                  | 工場出荷時設定 |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 積算計動作モード   | 積算計 1～n サブメニューの<br>プロセス変数の割り当て パラ<br>メータ (→ 82) でプロセス<br>変数が選択されていること。 | 積算計の計算モードを選択。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 正味流量の積算</li> <li>■ 正方向流量の積算</li> <li>■ 逆方向流量の積算</li> </ul> | -       |
| フェールセーフモード | 積算計 1～n サブメニューの<br>プロセス変数の割り当て パラ<br>メータ (→ 82) でプロセス<br>変数が選択されていること。 | アラーム状態の積算計の出力<br>を選択。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 停止</li> <li>■ 実際の値</li> <li>■ 最後の有効値</li> </ul>            | -       |

### 10.5.4 表示の追加設定

**表示** サブメニューを使用して、現場表示器の設定に関するすべてのパラメータを設定できます。

#### ナビゲーション

「設定」メニュー → 高度な設定 → 表示

| ▶ 表示           |   |      |
|----------------|---|------|
| 表示形式           | → | 🔗 85 |
| 1 の値表示         | → | 🔗 85 |
| バーグラフ 0%の値 1   | → | 🔗 85 |
| バーグラフ 100%の値 1 | → | 🔗 85 |
| 小数点桁数 1        | → | 🔗 85 |
| 2 の値表示         | → | 🔗 85 |
| 小数点桁数 2        | → | 🔗 85 |
| 3 の値表示         | → | 🔗 85 |
| バーグラフ 0%の値 3   | → | 🔗 85 |
| バーグラフ 100%の値 3 | → | 🔗 85 |
| 小数点桁数 3        | → | 🔗 85 |
| 4 の値表示         | → | 🔗 85 |
| 小数点桁数 4        | → | 🔗 86 |
| Language       | → | 🔗 86 |
| 表示間隔           | → | 🔗 86 |
| 表示のダンピング       | → | 🔗 86 |
| ヘッダー           | → | 🔗 86 |
| ヘッダーテキスト       | → | 🔗 86 |
| 区切り記号          | → | 🔗 86 |
| バックライト         | → | 🔗 86 |

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ          | 必須条件                               | 説明                      | 選択/ユーザー入力                                                                                                                                                                                 | 工場出荷時設定                                                                                       |
|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 表示形式           | 現場表示器があること。                        | 測定値のディスプレイへの表示方法を選択。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1つの値、最大サイズ</li> <li>■ 1つの値 + バーグラフ</li> <li>■ 2つの値</li> <li>■ 1つの値はサイズ大 + 2つの値</li> <li>■ 4つの値</li> </ul>                                        | -                                                                                             |
| 1 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 積算計 1</li> <li>■ 積算計 2</li> <li>■ 積算計 3</li> </ul> | -                                                                                             |
| バーグラフ 0%の値 1   | 現場表示器があること。                        | バーグラフ 0% の値を入力。         | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国に応じて異なります。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| バーグラフ 100%の値 1 | 現場表示器があること。                        | バーグラフ 100% の値を入力。       | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国および呼び口径に応じて異なります                                                                             |
| 小数点桁数 1        | <b>1 の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。 | 表示値の小数点以下の桁数を選択。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                   | -                                                                                             |
| 2 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。                                                                                                                                         | -                                                                                             |
| 小数点桁数 2        | <b>2 の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。 | 表示値の小数点以下の桁数を選択。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                   | -                                                                                             |
| 3 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。                                                                                                                                         | -                                                                                             |
| バーグラフ 0%の値 3   | <b>3 の値表示</b> パラメータで測定値が選択されていること。 | バーグラフ 0% の値を入力。         | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | 国に応じて異なります。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 kg/h</li> <li>■ 0 lb/min</li> </ul> |
| バーグラフ 100%の値 3 | <b>3 の値表示</b> パラメータで選択していること。      | バーグラフ 100% の値を入力。       | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                                                                | -                                                                                             |
| 小数点桁数 3        | <b>3 の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。 | 表示値の小数点以下の桁数を選択。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                   | -                                                                                             |
| 4 の値表示         | 現場表示器があること。                        | ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。 | 選択リストについては、 <b>1 の値表示</b> パラメータ (→ 71) を参照してください。                                                                                                                                         | -                                                                                             |

| パラメータ    | 必須条件                                                                               | 説明                             | 選択 / ユーザー入力                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 工場出荷時設定                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 小数点桁数 4  | <b>4 の値表示</b> パラメータで測定値が設定されていること。                                                 | 表示値の小数点以下の桁数を選択。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ x</li> <li>■ x.x</li> <li>■ x.xx</li> <li>■ x.xxx</li> <li>■ x.xxxx</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | –                             |
| Language | 現場表示器があること。                                                                        | 表示言語を設定。                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ English</li> <li>■ Deutsch *</li> <li>■ Français *</li> <li>■ Español *</li> <li>■ Italiano *</li> <li>■ Nederlands *</li> <li>■ Portuguesa *</li> <li>■ Polski *</li> <li>■ русский язык (Russian) *</li> <li>■ Svenska *</li> <li>■ Türkçe *</li> <li>■ 中文 (Chinese) *</li> <li>■ 日本語 (Japanese) *</li> <li>■ 한국어 (Korean) *</li> <li>■ tiếng Việt (Vietnamese) *</li> <li>■ čeština (Czech) *</li> </ul> | English (または、ご注文の言語を機器にプリセット) |
| 表示間隔     | 現場表示器があること。                                                                        | 測定値の切り替え表示の時に測定値を表示する時間を設定。    | 1～10 秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | –                             |
| 表示のダンピング | 現場表示器があること。                                                                        | 測定値の変動に対する表示の応答時間を設定。          | 0.0～999.9 秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | –                             |
| ヘッダー     | 現場表示器があること。                                                                        | ローカル ディスプレイのヘッダーの内容を選択。        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ デバイスのタグ</li> <li>■ フリーテキスト</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                             |
| ヘッダーテキスト | <b>ヘッダー</b> パラメータで <b>フリーテキスト</b> オプションが選択されていること。                                 | ディスプレイのヘッダーのテキストを入力。           | 最大 12 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例: @, %, /) など)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | –                             |
| 区切り記号    | 現場表示器があること。                                                                        | 数値表示の桁区切り記号を選択。                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ . (点)</li> <li>■ , (コンマ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . (点)                         |
| バックライト   | 「ディスプレイ ; 操作」のオーダーコード、オプション <b>E</b> 「SD03 4 行表示、バックライト ; タッチコントロール + データバックアップ機能」 | ローカル ディスプレイのバックライトのオンとオフを切り替え。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 無効</li> <li>■ 有効</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                             |

\* 表示はオーダーしたオプションや機器のセッティングにより異なります

### 10.5.5 機器管理のためのパラメータを使用

**管理** サブメニューを使用すると、機器の管理のために必要なすべてのパラメータを体系的に使用できます。

ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定 → 管理

▶ 管理

▶ アクセスコード設定

アクセスコード設定 → ⓘ 87

アクセスコードの確認 → ⓘ 87

Restart

パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ      | 説明                                       | ユーザー入力/選択                                                                                    |
|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクセスコード設定  | パラメータへの書き込みを制限します。これにより不用意な機器設定の変更を防ぎます。 | 0～9999                                                                                       |
| アクセスコードの確認 | 入力されたアクセスコードを確認してください。                   | 0～9999                                                                                       |
| 機器リセット     | 機器の設定をリセットします-全部または一部を-決められた状態に。         | <div>■ キャンセル</div> <div>■ 納入時の状態に</div> <div>■ 機器の再起動</div> <div>■ S-DAT のバックアップをリストア*</div> |

\* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.6 設定管理

設定後、現在の機器設定の保存、他の測定点へのコピー、または前の機器設定の復元を行うことが可能です。機器設定は、**設定管理** パラメータ で管理されます。

ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定 → 設定バックアップの表示

▶ 設定バックアップの表示

稼動時間 → ⓘ 88

最後のバックアップ → ⓘ 88

設定管理 → ⓘ 88

比較の結果 → ⓘ 88

パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ     | 必須条件        | 説明                                    | ユーザーインターフェイス / 選択                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 稼働時間      | –           | 装置の稼働時間を示す。                           | 日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)                                                                                                                                                  |
| 最後のバックアップ | 現場表示器があること。 | 最後のデータのバックアップがディスプレイ モジュールに保存された時を示す。 | 日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)                                                                                                                                                  |
| 設定管理      | 現場表示器があること。 | ディスプレイ モジュール内の機器データを管理する操作を選択。        | <ul style="list-style-type: none"><li>■ キャンセル</li><li>■ バックアップの実行</li><li>■ 復元</li><li>■ 複製</li><li>■ 比較</li><li>■ バックアップデータの削除</li><li>■ Display incompatible</li></ul> |
| 比較の結果     | 現場表示器があること。 | 現在の機器データと表示したバックアップデータの比較。            | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 設定データは一致する</li><li>■ 設定データは一致しない</li><li>■ バックアップデータはありません</li><li>■ 保存データの破損</li><li>■ チェック未完了</li><li>■ データセット非互換</li></ul>    |

10.6.1 「設定管理」 パラメータの機能範囲

| 選択項目                 | 説明                                                                                                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| キャンセル                | 何も実行せずにこのパラメータを終了します。                                                                                                                                              |
| バックアップの実行            | 現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM バックアップから機器の表示モジュールに保存します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。                                                                                   |
| 復元                   | 元の機器の完全なバックアップデータが復元されます。この機能を使用できるのは元の機器のみであり、別の機器では使用できません。復元機能を使用する前に、比較機能を使用してシリアル番号を確認する必要があります。                                                              |
| 比較                   | 表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM バックアップの現在の機器設定とを比較します。                                                                                                                 |
| 複製                   | 別の機器の変換器設定を、表示モジュールを使用して機器に複製します。                                                                                                                                  |
| バックアップデータの削除         | 機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。                                                                                                                                 |
| Display incompatible | このオプションは、表示モジュールの互換性がない場合に表示されます。他のオプションはすべて使用できません。そのため、選択は不可能です。<br>このオプションは、機器およびフィールドバスデータを保存できない場合に表示されます。<br>データを保存できるよう、表示モジュールを最新のソフトウェアバージョンに更新する必要があります。 |

-  **HistoROM バックアップ**  
HistoROM は、EEPROM タイプの不揮発性メモリです。
-  この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

10.7 シミュレーション

シミュレーション サブメニュー により、プロセスおよび機器アラームモードにおける各種プロセス変数をシミュレーションして、下流側の信号接続（バルブの切り替えまた




は閉制御ループ)を確認することが可能です。シミュレーションは、実際の測定を行わずに実行できます (機器内を流れる測定物なし)。

DIP スイッチによるシミュレーションモードの有効化/無効化

メイン電子モジュールの DIP スイッチ 4 を使用して、FOUNDATION フィールドバスの以下のハードウェア設定を行うことができます。

- 機能ブロック (アナログ入力機能ブロック、ディスクリート出力機能ブロックなど)でのシミュレーションモードの有効化/ブロック
- シミュレーションモードの有効化 (工場設定) = アナログ入力機能ブロックやディスクリート出力機能ブロックでシミュレーションを実行可能
- シミュレーションモードのブロック = アナログ入力機能ブロックやディスクリート出力機能ブロックでのシミュレーションは実行不可

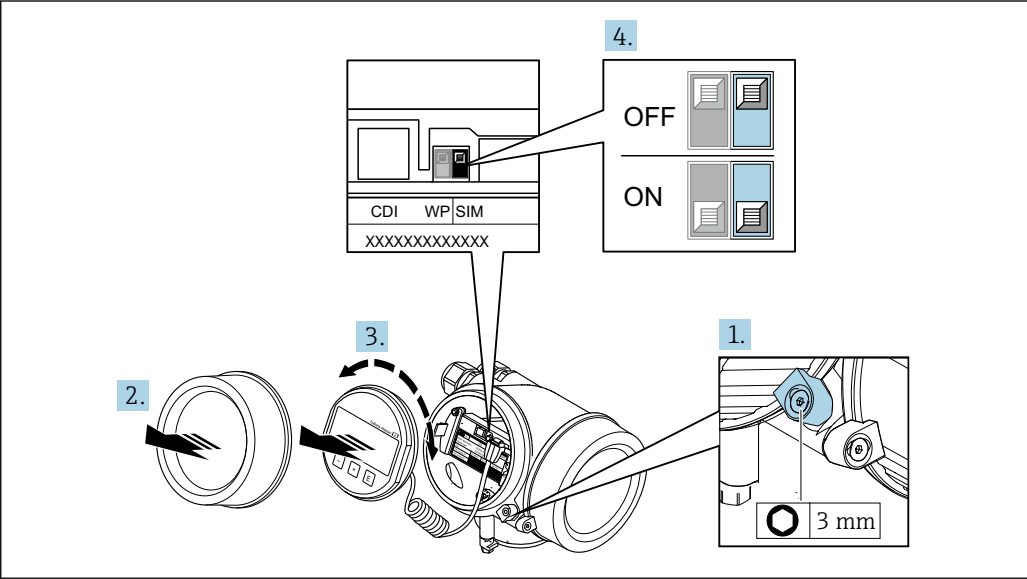

1. 固定クランプを緩めます。
2. 電子部のカバーを外します。
3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。書き込み保護スイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールをアンブ部の縁に差し込みます。
4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (SIM) を **ON** の位置 (工場設定) に設定します: シミュレーションモードが有効化されます。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (SIM) を **ON** の位置に設定します: シミュレーションモードが無効化されます。
5. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

ナビゲーション

「診断」 メニュー → シミュレーション

| ▶ シミュレーション            |      |
|-----------------------|------|
| シミュレーションする測定パラメータ割り当て | → 90 |
| 測定値                   | → 90 |
| 周波数シミュレーション           | → 90 |
| 周波数の値                 | → 90 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| パルスシミュレーション     | → 90 |
| パルスの値           | → 90 |
| シミュレーションスイッチ出力  | → 91 |
| ステータス切り替え       | → 91 |
| 機器アラームのシミュレーション | → 90 |
| 診断イベントの種類       | → 90 |
| 診断イベントのシミュレーション | → 90 |

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ                 | 必須条件                                                                 | 説明                                                                                                                                                                                     | 選択/ユーザー入力                                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| シミュレーションする測定パラメータ割り当て | -                                                                    | シミュレーションするプロセス変数を選択してください。                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> </ul> |
| 測定値                   | <b>シミュレーションする測定パラメータ割り当て</b> パラメータ (→ 90) でプロセス変数が選択されていること。         | 選択したプロセス変数をシミュレーションする値を入力してください。                                                                                                                                                       | 選択したプロセス変数に応じて異なります。                                                                                                                                 |
| 機器アラームのシミュレーション       | -                                                                    | デバイスアラームのシミュレーションをオン、オフします。                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> </ul>                                                                                 |
| 診断イベントの種類             | -                                                                    | 診断イベントカテゴリを選択。                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ センサ</li> <li>■ エレクトロニクス</li> <li>■ 設定</li> <li>■ プロセス</li> </ul>                                            |
| 診断イベントのシミュレーション       | -                                                                    |                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 診断イベント選択リスト (選択したカテゴリに応じて)</li> </ul>                                                         |
| 周波数シミュレーション           | <b>動作モード</b> パラメータで <b>周波数</b> オプションが選択されていること。                      | 周波数出力のシミュレーションをオン、オフしてください。                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> </ul>                                                                                 |
| 周波数の値                 | <b>周波数シミュレーション</b> パラメータで <b>オン</b> オプションが選択されていること。                 | シミュレーションする周波数の値を入力してください。                                                                                                                                                              | 0.0~1250.0 Hz                                                                                                                                        |
| パルスシミュレーション           | <b>動作モード</b> パラメータで <b>パルス</b> オプションが選択されていること。                      | 設定しパルス出力のシミュレーションをオフしてください。<br> <b>固定値</b> オプションの場合： <b>パルス幅</b> パラメータ (→ 78) によりパルス出力のパルス幅が設定されます。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 固定値</li> <li>■ カウントダウンする値</li> </ul>                                                          |
| パルスの値                 | <b>パルスシミュレーション</b> パラメータ (→ 90) で <b>カウントダウンする値</b> オプションが選択されていること。 | シミュレーションするパルスの数を入力してください。                                                                                                                                                              | 0~65 535                                                                                                                                             |

| パラメータ          | 必須条件                                                                                                      | 説明                                | 選択/ユーザー入力                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| シミュレーションスイッチ出力 | 動作モード パラメータで <b>スイッチ出力</b> オプションが選択されていること。                                                               | スイッチ出力のシミュレーションをオン、オフします。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> </ul>     |
| ステータス切り替え      | シミュレーションスイッチ出力 パラメータ (→ 91) シミュレーションスイッチ出力 1~n パラメータ シミュレーションスイッチ出力 1~n パラメータで <b>オン</b> オプションが選択されていること。 | ステータス出力をシミュレーションするためのステータスを選択します。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オープン</li> <li>■ クローズ</li> </ul> |

## 10.8 不正アクセスからの設定の保護

以下のオプションにより、設定後に意図せずに変更されることがないように機器設定を保護することが可能です。

- アクセスコードによる書き込み保護
- 書き込み保護スイッチによる書き込み保護
- キーパッドロックによる書き込み保護
- FOUNDATION Fieldbus：ブロック操作による書き込み保護 → 93

### 10.8.1 アクセスコードによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードは以下の効果をもたらします。

- 機器設定用パラメータは書き込み保護となり、現場操作を介してその値を変更することはできなくなります。
- ウェブブラウザを介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。

#### 現場表示器によるアクセスコードの設定

1. **アクセスコード入力** パラメータに移動します。
2. アクセスコードとして数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列を設定します。
3. 再度アクセスコードをに入力して、確定します。  
 ↳ すべての書き込み保護パラメータの前に、 シンボルが表示されます。
  -  アクセスコードによるパラメータ書き込み保護の無効化 → 51
  - アクセスコードを紛失してしまった場合：アクセスコードのリセット
  - 現在ログインしているユーザーの役割が**アクセスステータス表示** パラメータに表示されます。
    - ナビゲーションパス：操作 → アクセスステータス表示
    - ユーザーの役割とそのアクセス権 → 51
  - ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。
  - ナビゲーション、編集画面から操作画面表示モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを 60 秒後にロックします。

#### 現場表示器で随時変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、現場表示器によるパラメータ書き込み保護から除外されます。ユーザー固有のアクセスコードにもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。

|                  |                |              |
|------------------|----------------|--------------|
| 言語設定用パラメータ       | 現場表示器の設定用パラメータ | 積算計の設定用パラメータ |
| ↓                | ↓              | ↓            |
| Display language | 表示形式           | 積算計のコントロール   |


|           |              |
|-----------|--------------|
| 表示のコントラスト | プリセット値       |
| 表示間隔      | すべての積算計をリセット |

10.8.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、この書き込み保護では、すべての操作メニューに対する書き込みアクセスをロックできます（「表示のコントラスト」パラメータを除く）。


これによりパラメータ値は読み取り専用となり、編集できなくなります（「表示のコントラスト」パラメータを除く）。

- 現場表示器を使用
- FOUNDATION フィールドバス経由

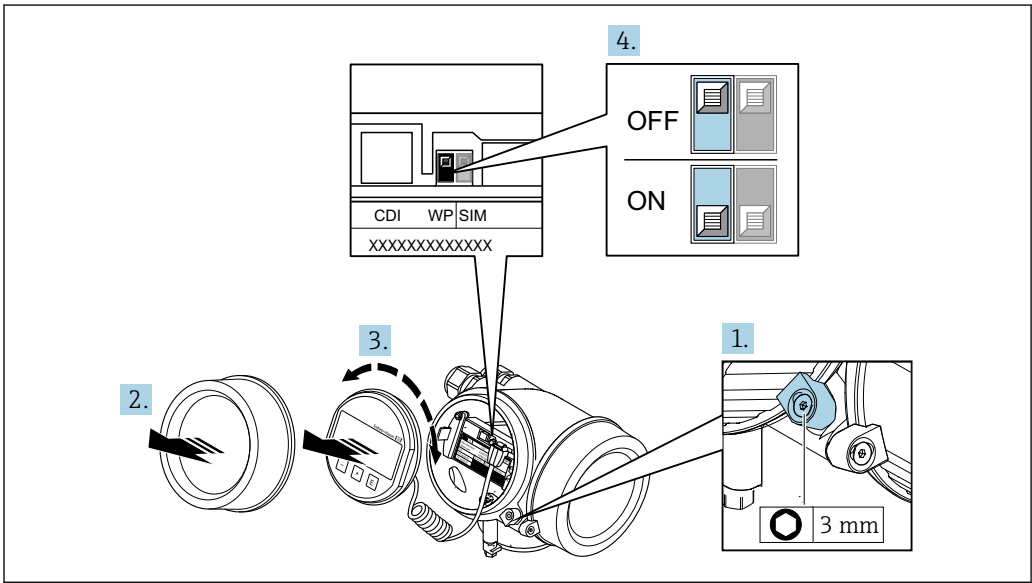

A0032241


1. 固定クランプを緩めます。
2. 電子部のカバーを外します。
3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。書き込み保護スイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部の縁に差し込みます。  
↳ 表示モジュールを電子部の縁に差し込みます。

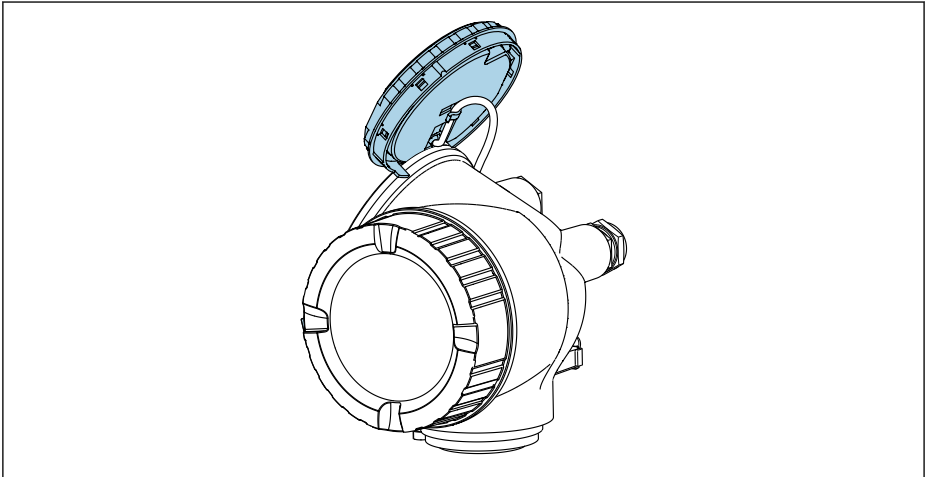

A0032236

4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **ON** 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **OFF** 位置 (工場設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。

↳ ハードウェア書き込み保護を有効にした場合：**ロック状態** パラメータに**ハードウェア書き込みロック** オプションが表示されます。これに加えて、測定値表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に  シンボルが表示されます。

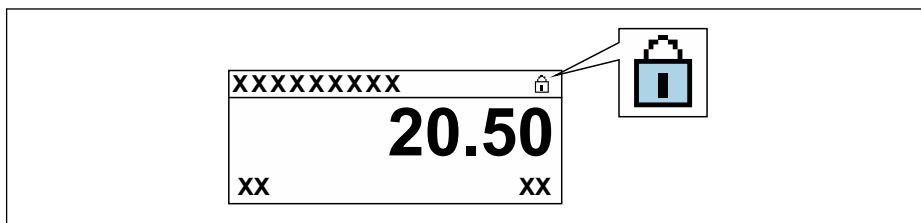

A0029425

ハードウェア書き込み保護が無効にした場合：**ロック状態** パラメータにオプションは表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた  シンボルは消えます。

- 5.ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを必要な向きで電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。
6. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

### 10.8.3 ブロック操作による書き込み保護

ブロック操作によるロック：

- ブロック： **DISPLAY (TRDDISP)**、パラメータ：**アクセスコード設定**
- ブロック： **EXPERT\_CONFIG (TRDEXP)**、パラメータ：**アクセスコード入力**

## 10.9 FOUNDATION Fieldbus を介した機器の設定

### 10.9.1 ブロック設定

#### 準備

 準備のためには、正しい Cff およびデバイス記述 (DD) ファイルが必要です。

1. 機器のスイッチをオンにします。
2. **DEVICE\_ID** をメモします。
3. 設定プログラムを開きます。
4. Cff と DD ファイルをホストシステムまたは設定プログラムにロードします。
5. **DEVICE\_ID** を使用して機器を識別します。
6. **Pd-tag/ FF\_PD\_TAG** パラメータを使用してタグ名を機器に割り当てます。

#### リソースブロックの設定

1. リソースブロックを開きます。
2. 機器操作のロックを無効にします。
3. ブロック名を変更します (任意)。工場設定 : RB-xxxxxxxxxxx (RB2)
4. **識別タグの説明/ TAG\_DESC** パラメータを使用して説明をブロックに割り当てます。
5. 必要に応じて、その他のパラメータを変更します。

#### トランスデューサブロックの設定

測定モジュールと表示モジュールは、トランスデューサブロックを使用して設定します。

基本的な手順はすべてのトランスデューサブロックで同じです。

1. 特定のトランスデューサブロックを開きます。
2. ブロック名を変更します (任意)。
3. **ブロックモード/MODE\_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **OOS** に設定します。
4. 測定作業に応じて機器を設定します。
5. **ブロックモード/MODE\_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **Auto** に設定します。

 機器をスムーズな動作にするためには、ブロックモードを **Auto** に設定する必要があります。

#### アナログ入力ブロックの設定

1. アナログ入力ブロックを開きます。
2. ブロック名を変更します (任意)。
3. **ブロックモード/MODE\_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **OOS** に設定します。
4. **チャンネル/CHANNEL** パラメータを使用して、アナログ入力ブロックの入力値として使用する必要があるプロセス変数を選択します。

5. **トランスデューサスケール/XD\_SCALE** パラメータを使用して、プロセス変数の単位とブロック入力範囲を選択します。選択した単位は選択したプロセス変数に適合しなければなりません。プロセス変数と単位が適合していない場合、**ブロックエラー/BLOCK\_ERR** パラメータがブロック設定エラーを報告し、ブロックモードを **Auto** に設定できません。
6. **リニアライゼーション方式/L\_TYPE** パラメータを使用して、入力変数のリニアライゼーション方式を選択します (工場設定: **Direct**)。 **Direct** リニアライゼーションモードの場合は、**トランスデューサスケール/XD\_SCALE** と **出力スケール/OUT\_SCALE** パラメータの設定が同じでなければなりません。値と単位が適合していない場合、**ブロックエラー/BLOCK\_ERR** パラメータがブロック設定エラーを報告し、ブロックモードを **Auto** に設定できません。
7. **上限アラーム/ HI\_HI\_LIM**、**上限早期警告/ HI\_LIM**、**下限アラーム/ LO\_LO\_LIM** および **下限早期警告/ LO\_LIM** の各パラメータを使用して、アラームと重要なアラームメッセージを入力します。入力するリミット値は、**出力スケール/ OUT\_SCALE** パラメータで指定された範囲内である必要があります。
8. **上限アラームの優先度/ HI\_HI\_PRI**、**上限早期警告の優先度/ HI\_PRI**、**下限アラームの優先度/ LO\_LO\_PRI** および **下限早期警告の優先度/ LO\_PRI** の各パラメータを使用して、アラームの優先度を設定します。フィールドホストシステムへの報告は、アラームの優先度が 2 を上回る場合にのみ行われます。
9. **ブロックモード/MODE\_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **Auto** に設定します。これには、リソースブロックも **Auto** ブロックモードに設定する必要があります。

#### その他の設定

1. 機能ブロックと出力ブロックを関連付けます。
2. 有効な **LAS** を指定した後、すべてのデータとパラメータをフィールド機器にダウンロードします。

#### 10.9.2 アナログ入力ブロックの測定値のスケーリング

アナログ入力ブロックで **L\_TYPE = Indirect** リニアライゼーション方式が選択されている場合は、測定値のスケーリングが可能です。入力範囲は **XD\_SCALE** の **EU\_0** および **EU\_100** 要素によって定義されます。入力範囲は、**OUT\_SCALE** の同じく **EU\_0** および **EU\_100** 要素で定義された出力レンジに対して線形的にマッピングされます。

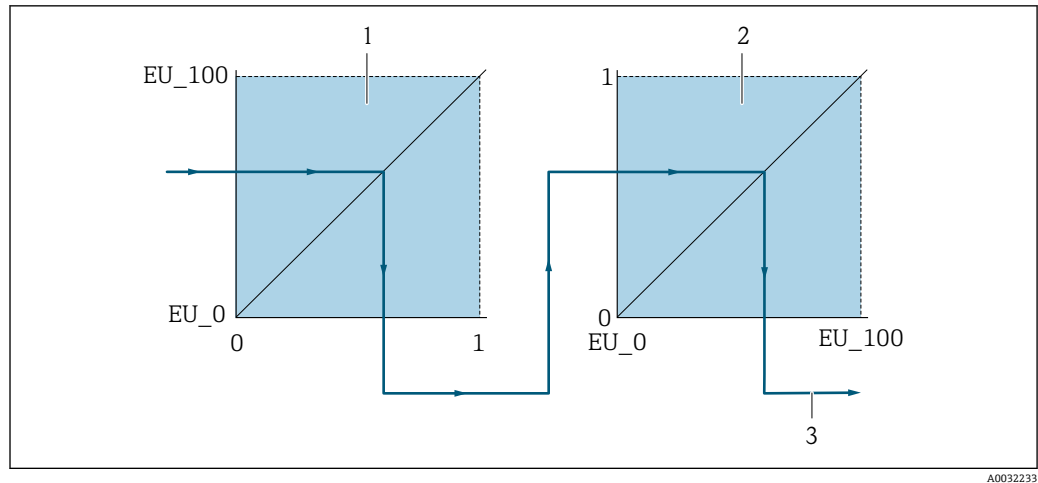


図 16 アナログ入力ブロックの測定値のスケーリング

- 1 XD\_SCALE
- 2 OUT\_SCALE
- 2 OUT\_VALUE

- **L\_TYPE** パラメータで **Direct** モードを選択した場合、**XD\_SCALE** と **OUT\_SCALE** の値と単位を変更することはできません。
- **L\_TYPE**、**XD\_SCALE**、および **OUT\_SCALE** の各パラメータは **OOS** ブロックモードでのみ変更できます。



# 11 操作

## 11.1 機器ロック状態の読み取り

機器の有効な書き込み保護：ロック状態 パラメータ

操作 → ロック状態

「ロック状態」パラメータの機能範囲

| 選択項目          | 説明                                                                                                    |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| なし            | アクセスステータス表示 パラメータに表示されるアクセス権が適用されます → 図 51。現場表示器にのみ表示されます。                                            |
| ハードウェア書き込みロック | メイン電子モジュールのハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、(現場表示器や操作ツールを使用した) パラメータへの書き込みアクセスがロックされます → 図 92。 |
| 一時ロック         | 機器の内部処理 (例：データアップロード/ダウンロード、リセットなど) を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部処理が完了すると、パラメータは変更可能になります。   |

## 11.2 操作言語の設定



詳細情報：

- 操作言語の設定 → 図 64
- 機器が対応する操作言語の情報 → 図 163

## 11.3 表示部の設定

詳細情報：

- 現場表示器の基本設定 → 図 70
- 現場表示器の高度な設定 → 図 84

## 11.4 測定値の読み取り

測定値 サブメニューを使用して、すべての測定値を読み取ることが可能です。

ナビゲーション

「診断」メニュー → 測定値

▶ 測定値

▶ プロセス変数

質量流量

体積流量

基準体積流量

密度

基準密度

温度

▶ 積算計

積算計の値 1～n

積算計オーバーフロー 1～n

▶ 出力値

端子電圧 1

パルス出力

出力周波数

ステータス切り替え

11.4.1 プロセス変数

**プロセス変数** サブメニューには、各プロセス変数の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション

「診断」メニュー → 測定値 → プロセス変数

▶ プロセス変数

質量流量

→ 99

体積流量

→ 99

基準体積流量

→ 99

密度

→ 99

基準密度

→ 99

温度

→ 99

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ  | 説明                                                                     | ユーザーインターフェイス |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 質量流量   | 現在測定されている質量流量を表示します。<br>依存関係<br>単位は <b>質量流量単位</b> パラメータの設定が用いられます。     | 符号付き浮動小数点数   |
| 体積流量   | 現在測定されている体積流量を表示します。<br>依存関係<br><b>体積流量単位</b> パラメータで選択した単位が使用されます。     | 符号付き浮動小数点数   |
| 基準体積流量 | 現在計算されている基準体積流量を表示します。<br>依存関係<br>単位は <b>基準体積流量単位</b> パラメータの設定が用いられます。 | 符号付き浮動小数点数   |
| 密度     | 現在の密度または比密度の測定値を表示します。<br>依存関係<br>単位は <b>密度単位</b> パラメータの設定が用いられます。     | 正の浮動小数点数     |
| 基準密度   | 基準温度での密度を表示します。<br>依存関係<br>単位は <b>基準密度単位</b> パラメータの設定が用いられます。          | 正の浮動小数点数     |
| 温度     | 現在の測定温度を表示します。<br>依存関係<br>単位は <b>温度の単位</b> パラメータの設定が用いられます。            | 正の浮動小数点数     |

## 11.4.2 「積算計」 サブメニュー

**積算計** サブメニューには、各積算計の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

## ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 積算計

|                |  |      |
|----------------|--|------|
| ▶ 積算計          |  |      |
| 積算計の値 1～n      |  | → 99 |
| 積算計オーバーフロー 1～n |  | → 99 |

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ          | 必須条件                                                                                                                                                                           | 説明                | ユーザーインターフェイス |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 積算計の値 1～n      | <b>積算計 1～n</b> サブメニューの <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 98) で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul> | 現在の積算計カウンタ値を表示。   | 符号付き浮動小数点数   |
| 積算計オーバーフロー 1～n | <b>積算計 1～n</b> サブメニューの <b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 98) で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul> | 現在の積算計オーバーフローを表示。 | 符号の付いた整数     |

11.4.3 出力変数

**出力値** サブメニューには、各出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値

▶ 出力値

端子電圧 1

→ 100

パルス出力

→ 100

出力周波数

→ 100

ステータス切り替え

→ 100

パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ     | 必須条件                                | 説明                       | ユーザーインターフェイス                                  |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 端子電圧 1    | –                                   | 出力に印加されている現在の端子電圧を表示します。 | 0.0～50.0 V                                    |
| パルス出力     | 動作モード パラメータでパルス オプション が選択されていること。   | 現在出力されているパルス周波数を表示。      | 正の浮動小数点数                                      |
| 出力周波数     | 動作モード パラメータで周波数 オプションが選択されていること。    | 周波数出力の現在測定されている値を表示。     | 0～1250 Hz                                     |
| ステータス切り替え | 動作モード パラメータでスイッチ出力 オプションが選択されていること。 | 現在のスイッチ出力ステータスを表示。       | <div><div>■ オープン</div><div>■ クローズ</div></div> |

11.5 プロセス条件への機器の適合

プロセス条件に適合させるために、以下の機能があります。

- 設定 メニュー (→ 64) を使用した基本設定
- 高度な設定 サブメニュー (→ 75)を使用した高度な設定

11.6 積算計リセットの実行

**操作** サブメニュー で積算計をリセットします。

- 積算計 のコントロール
- すべての積算計をリセット

ナビゲーション

「操作」 メニュー → 積算計の処理

▶ 積算計の処理

積算計 1～n のコントロール

→ 101

|              |       |
|--------------|-------|
| プリセット値 1～n   | → 101 |
| すべての積算計をリセット | → 101 |

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ           | 必須条件                                                                      | 説明                                                                                                                                                                  | 選択/ユーザー入力                                                                                                                                              | 工場出荷時設定                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 積算計 1～n のコントロール | 積算計 1～n サブメニューの<br><b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 101 82) でプロセス変数が選択されていること。 | 積算計の値をコントロール。                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 積算開始</li> <li>■ リセット + ホールド</li> <li>■ プリセット + ホールド</li> <li>■ リセット + 積算開始</li> <li>■ プリセット + 積算開始</li> </ul> | –                                                                                            |
| プリセット値 1～n      | 積算計 1～n サブメニューの<br><b>プロセス変数の割り当て</b> パラメータ (→ 101 82) でプロセス変数が選択されていること。 | 積算計の開始値を指定。<br>依存関係<br> 選択したプロセス変数の単位は、積算計の <b>積算計の単位</b> パラメータ (→ 101 82) で設定します。 | 符号付き浮動小数点数                                                                                                                                             | 国に応じて異なります。<br><ul style="list-style-type: none"> <li>■ 0 L</li> <li>■ 0 gal (米国)</li> </ul> |
| すべての積算計をリセット    | –                                                                         | すべての積算計を 0 にリセットして積算の開始。                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャンセル</li> <li>■ リセット + 積算開始</li> </ul>                                                                       | –                                                                                            |

#### 11.6.1 「積算計のコントロール」パラメータの機能範囲

| 選択項目                       | 説明                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 積算開始                       | 積算計が開始するか、または動作を続けます。                              |
| リセット + ホールド                | 積算処理が停止し、積算計が 0 にリセットされます。                         |
| プリセット + ホールド <sup>1)</sup> | 積算処理が停止し、積算計が <b>プリセット値</b> パラメータ で設定した開始値に設定されます。 |
| リセット + 積算開始                | 積算計が 0 にリセットされ、積算処理が再開します。                         |
| プリセット + 積算開始 <sup>1)</sup> | 積算計が <b>プリセット値</b> パラメータ で設定した開始値に設定され、積算処理が再開します。 |

1) 注文オプションまたは機器設定に応じて表示

#### 11.6.2 「すべての積算計をリセット」パラメータの機能範囲


| 選択項目        | 説明                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| キャンセル       | 何も実行せずにこのパラメータを終了します。                                   |
| リセット + 積算開始 | すべての積算計を 0 にリセットし、積算処理を再開します。これにより、それ以前に合計した流量値は消去されます。 |

### 11.7 測定値の履歴を表示

データのログ サブメニューを表示するには、機器の拡張 **HistoROM** アプリケーションパッケージを有効にする必要があります（注文オプション）。これには、測定値履歴に関するすべてのパラメータが含まれています。

機能範囲

- 合計 1000 個の測定値を保存できます。
- 4 つのロギングチャンネル
- データロギングの時間間隔は調整可能です。
- 各ロギングチャンネルの測定値トレンドをチャート形式で表示します。

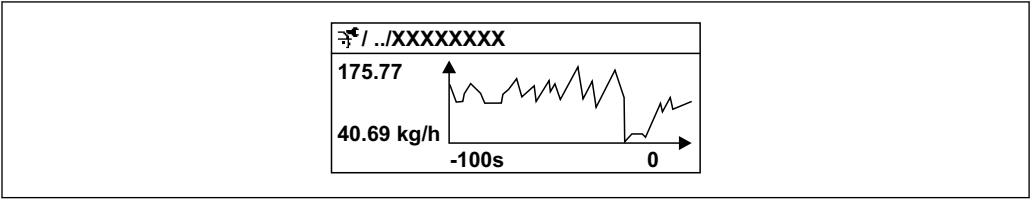

A0016357

図 17 測定値トレンドのチャート

- x 軸：選択されたチャンネル数に応じて 250～1000 個のプロセス変数の測定値を表示します。
  - y 軸：大体の測定値スパンを表示しており、測定中の値に合わせて常時調整されます。
- i** ロギングの時間間隔の長さ、またはチャンネルのプロセス変数の割り当てを変更すると、データのログ内容は削除されます。

ナビゲーション

「診断」メニュー → データのログ

| ▶ データのログ       |  |       |
|----------------|--|-------|
| チャンネル 1 の割り当て  |  | → 103 |
| チャンネル 2 の割り当て  |  | → 103 |
| チャンネル 3 の割り当て  |  | → 103 |
| チャンネル 4 の割り当て  |  | → 103 |
| ロギングの時間間隔      |  | → 103 |
| すべてのログをリセット    |  | → 103 |
| データロギング        |  | → 103 |
| ロギングの遅延        |  | → 103 |
| データロギングのコントロール |  | → 103 |
| データロギングステータス   |  | → 103 |
| 全ロギング期間        |  | → 103 |

## パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ          | 必須条件                                                                                                                                                                               | 説明                                                    | 選択/ユーザー入力/ユーザーインターフェイス                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| チャンネル 1 の割り当て  | 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが有効。                                                                                                                                                      | ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当てます。                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 電気部内温度</li> <li>■ 振動周波数</li> <li>■ 振動振幅</li> <li>■ 振動ダンピング</li> <li>■ 信号の非対称性</li> </ul> |
| チャンネル 2 の割り当て  | 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。<br> 現在有効なソフトウェアオプションが、 <b>有効なソフトウェアオプションの概要</b> パラメータに表示されます。   |                                                       | 選択リストについては、 <b>チャンネル 1 の割り当て</b> パラメータ (→ 103) を参照してください。                                                                                                                                                                                     |
| チャンネル 3 の割り当て  | 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。<br> 現在有効なソフトウェアオプションが、 <b>有効なソフトウェアオプションの概要</b> パラメータに表示されます。   |                                                       | 選択リストについては、 <b>チャンネル 1 の割り当て</b> パラメータ (→ 103) を参照してください。                                                                                                                                                                                     |
| チャンネル 4 の割り当て  | 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。<br> 現在有効なソフトウェアオプションが、 <b>有効なソフトウェアオプションの概要</b> パラメータに表示されます。 |                                                       | 選択リストについては、 <b>チャンネル 1 の割り当て</b> パラメータ (→ 103) を参照してください。                                                                                                                                                                                     |
| ロギングの時間間隔      | 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。                                                                                                                                                  | データのロギングの時間間隔は設定します。この値は、メモリ内の個々のデータポイント間の時間間隔を決定します。 | 1.0～3 600.0 秒                                                                                                                                                                                                                                 |
| すべてのログをリセット    | 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。                                                                                                                                                  | すべてのログデータを削除します。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ キャンセル</li> <li>■ データ削除</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| データロギング        | –                                                                                                                                                                                  | データロギングのタイプを選択します。                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 上書きする</li> <li>■ 上書きしない</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| ロギングの遅延        | <b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。                                                                                                                | 測定値ロギングの遅延時間を入力します。                                   | 0～999 h                                                                                                                                                                                                                                       |
| データロギングのコントロール | <b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。                                                                                                                | 測定値ロギングを開始または停止します。                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ なし</li> <li>■ 削除 + スタート</li> <li>■ 停止</li> </ul>                                                                                                                                                     |
| データロギングステータス   | <b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。                                                                                                                | 測定値ロギングステータスを表示します。                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 完了</li> <li>■ 遅延が有効</li> <li>■ アクティブ</li> <li>■ 停止</li> </ul>                                                                                                                                        |
| 全ロギング期間        | <b>Data logging</b> パラメータで、 <b>Not overwriting</b> オプションが選択されていること。                                                                                                                | 全ロギング期間を表示します。                                        | 正の浮動小数点数                                                                                                                                                                                                                                      |

## 12 診断およびトラブルシューティング

### 12.1 一般トラブルシューティング

#### 現場表示器用

| エラー                                     | 考えられる原因                      | 対処法                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある                | 表示モジュールのケーブルが正しく差し込まれていない    | メイン電子モジュールおよび表示モジュールにプラグを正しく挿入する。                                                                                                                                 |
| 現場表示器が暗く、出力信号がない                        | 電源電圧が銘板に明記された電圧と異なる          | 正しい電源電圧を印加する。→ 図 34                                                                                                                                               |
| 現場表示器が暗く、出力信号がない                        | 電源電圧の極性が正しくない                | 電源電圧の極性を逆にする。                                                                                                                                                     |
| 現場表示器が暗く、出力信号がない                        | 接続ケーブルと端子の接続が確立されない          | ケーブルと端子間の電気接触を確認し、必要に応じて修復する。                                                                                                                                     |
| 現場表示器が暗く、出力信号がない                        | 端子が I/O 電子モジュールに正しく差し込まれていない | 端子を確認する。                                                                                                                                                          |
| 現場表示器が暗く、出力信号がない                        | I/O 電子モジュールの故障               | スペアパーツを注文する。→ 図 138                                                                                                                                               |
| 現場表示器を読み取ることができないが、信号出力は有効な範囲内にある       | 表示部の設定が明るすぎる/暗すぎる            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 田 + 田 を同時に押して、表示を明るくする。</li> <li>■ 田 + 田 を同時に押して、表示を暗くする。</li> </ul>                                                     |
| 現場表示器が暗いが、信号出力は有効な範囲内にある                | 表示モジュールの故障                   | スペアパーツを注文する。→ 図 138                                                                                                                                               |
| 現場表示器のバックライトが赤い                         | 診断動作が「アラーム」の診断イベントが発生している    | 対処法を実行する。→ 図 114                                                                                                                                                  |
| 現場表示器のテキストが理解できない言語で表示される               | 選択されている操作言語を理解できない           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 田 + 田 を 2 秒 押す (「ホーム画面」)。</li> <li>2. 田 を押す。</li> <li>3. <b>Display language</b> パラメータ (→ 図 86) で必要な言語を設定する。</li> </ol> |
| 現場表示器のメッセージ：<br>「通信エラー」<br>「電子モジュールの確認」 | 表示モジュールと電子モジュール間の通信が中断された    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ メイン電子モジュールと表示モジュール間のケーブルとコネクタを確認する。</li> <li>■ スペアパーツを注文する。→ 図 138</li> </ul>                                            |

#### 出力信号用

| エラー                                       | 考えられる原因                  | 対処法                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 信号出力が有効な範囲を超えている                          | メイン電子モジュールの故障            | スペアパーツを注文する→ 図 138。                                                                                      |
| 現場表示器に正しい値が表示されるが、信号出力が正しくない (有効な範囲内にはある) | パラメータ設定エラー               | パラメータ設定を確認し、修正する。                                                                                        |
| 機器の測定値が正しくない                              | 設定エラーまたは機器が用途範囲外で使用されている | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 正しいパラメータ設定を確認する。</li> <li>2. 「技術データ」に明記されたリミット値に従う。</li> </ol> |

#### アクセス用


| エラー                    | 考えられる原因                                                                                                   | 対処法                                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パラメータへの書き込みアクセスを実行できない | ハードウェア書き込み保護が有効になっている                                                                                     | メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチを <b>OFF</b> 位置に設定する。→ 図 92                                                                                 |
| パラメータへの書き込みアクセスを実行できない | 現在のユーザーの役割ではアクセス許可が制限されている。                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ユーザーの役割を確認する。→ 図 51</li> <li>2. 正しいユーザー固有のアクセスコードを入力する。→ 図 51</li> </ol>               |
| サービスインタフェース経由で接続できない   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ PC の USB ポートの設定が正しくない</li> <li>■ ドライバが正しくインストールされていない</li> </ul> | Commubox FXA291 の関連資料を参照：<br> 技術仕様書 TI00405C |



12.2 現場表示器の診断情報

12.2.1 診断メッセージ

計測機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

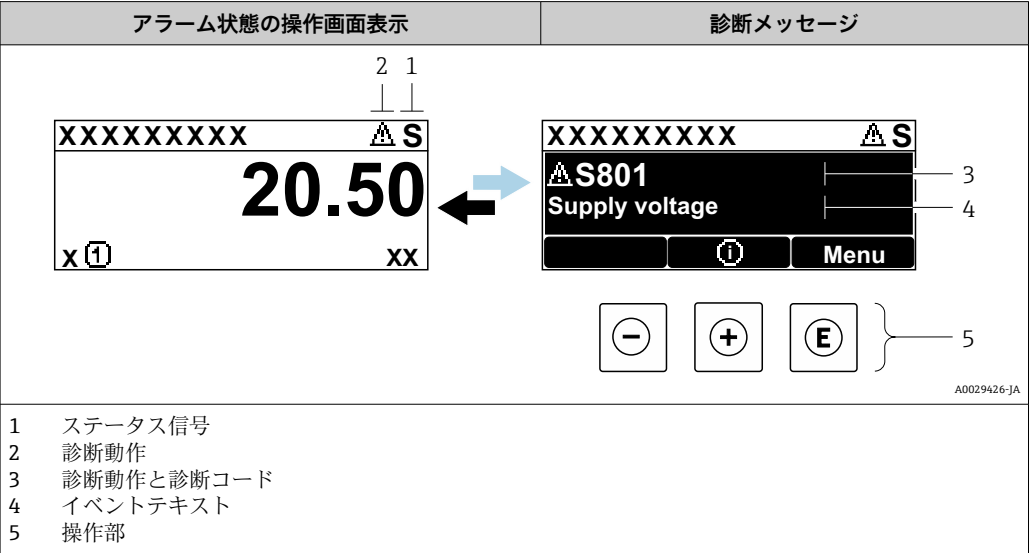

2 つまたはそれ以上の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断イベントのメッセージのみが表示されます。

-  発生したその他の診断イベントは **診断** メニュー に表示されます。
- パラメータを使用 → 図 131
  - サブメニューを使用 → 図 132

ステータス信号

ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

-  ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。
- F = 故障
  - C = 機能チェック
  - S = 仕様範囲外
  - M = 要メンテナンス


| シンボル | 意味                                           |
|------|----------------------------------------------|
| F    | 故障<br>機器にエラーが発生。測定値は無効。                      |
| C    | 機能チェック<br>機器はサービスモード（例：シミュレーション中）            |
| S    | 仕様範囲外<br>機器は作動中：<br>技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外） |
| M    | 要メンテナンス<br>メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。            |

診断時の動作

| シンボル                                                                              | 意味                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>アラーム</b> <ul style="list-style-type: none"><li>測定が中断します。</li><li>信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。</li><li>診断メッセージが生成されます。</li><li>タッチコントロール付き現場表示器：バックライトが赤に変わります。</li></ul> |
|  | <b>警告</b> <ul style="list-style-type: none"><li>測定が再開します。</li><li>信号出力と積算計は影響を受けません。</li><li>診断メッセージが生成されます。</li></ul>                                                    |

診断情報


診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。

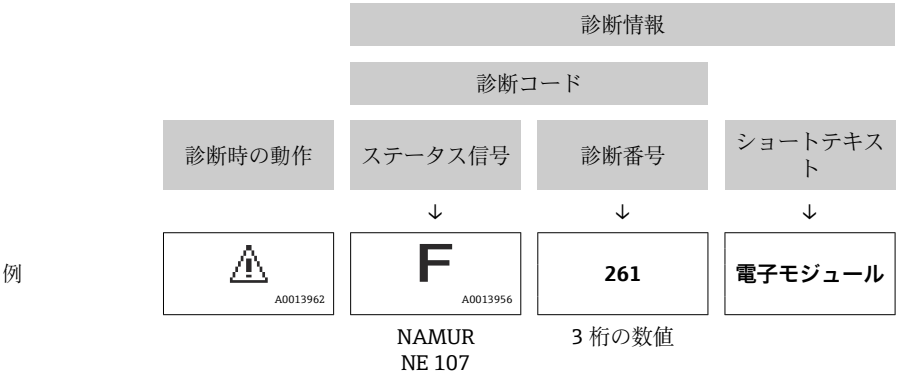

操作部

| 操作キー                                                                                | 意味                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>+ キー</b><br>メニュー、サブメニュー内<br>対処法に関するメッセージを開きます。 |
|  | <b>Enter キー</b><br>メニュー、サブメニュー内<br>操作メニューを開きます。   |

### 12.2.2 対処法の呼び出し

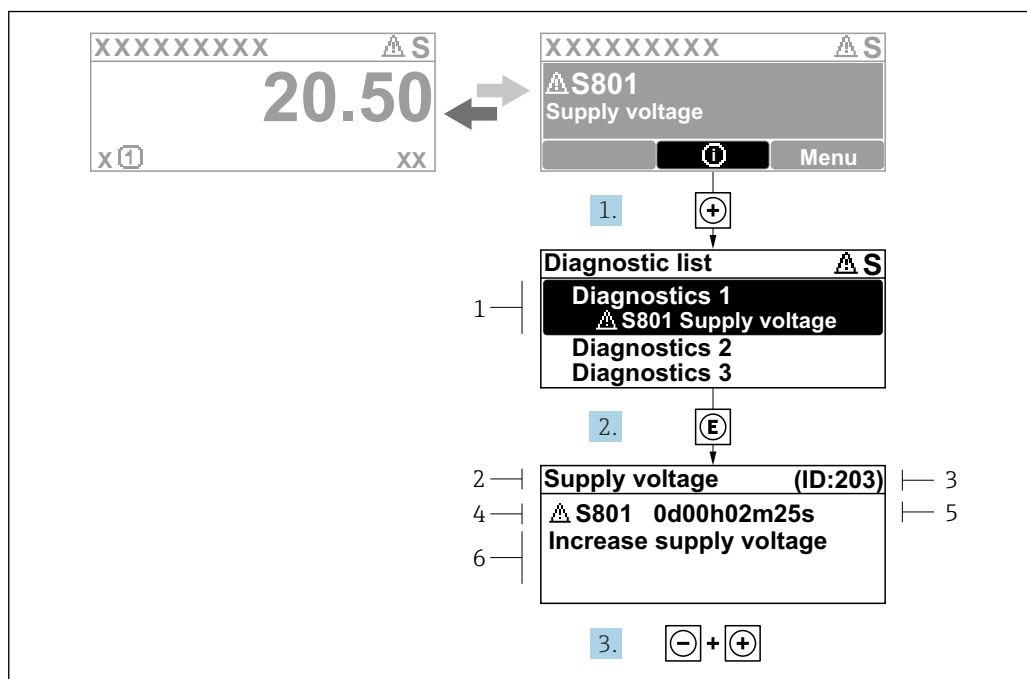

A0029431-JA

図 18 対処法のメッセージ

- 1 診断情報
- 2 イベントテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 イベントの発生時間
- 6 対処法

1. 診断メッセージを表示します。  
 ⊞ を押します (① シンボル)。  
 ↳ **診断リスト** サブメニューが開きます。
2. ⊞ または ⊞ を使用して必要な診断イベントを選択し、⊞ を押します。  
 ↳ 対処法に関するメッセージが開きます。
3. ⊞ + ⊞ を同時に押します。  
 ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。


**診断** メニューの**診断リスト** サブメニューに移動します。アクティブな診断の一覧が表示されます。診断イベントを選択できます。

1. ⊞ を押します。  
 ↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. ⊞ + ⊞ を同時に押します。  
 ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

## 12.3 FieldCare または DeviceCare の診断情報

### 12.3.1 診断オプション

機器が検知したエラーは、接続が確立されると操作ツールのホームページに表示されます。

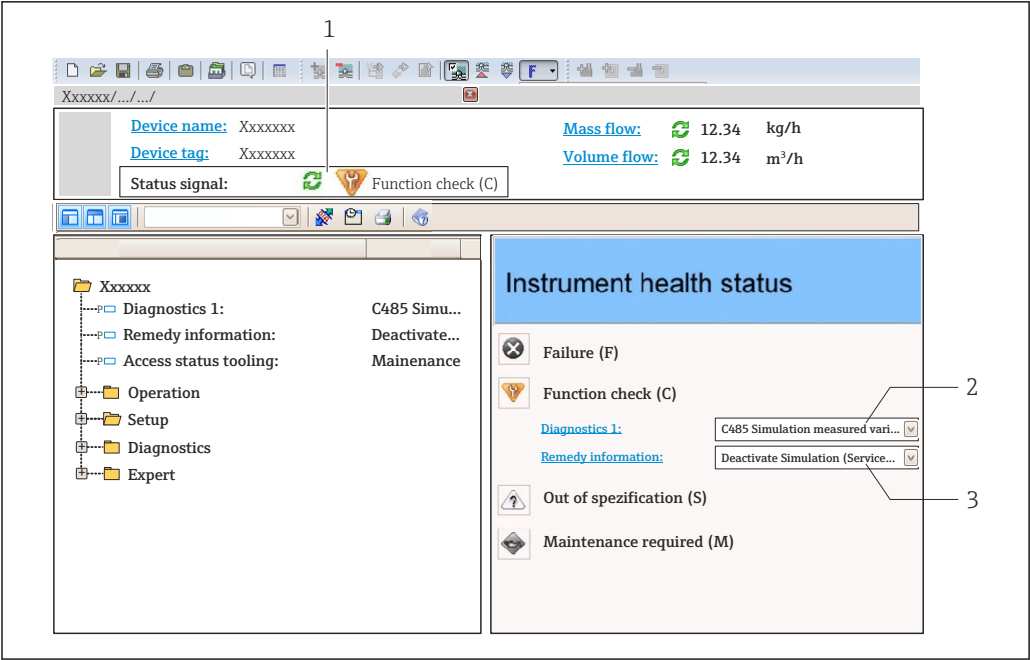

A0021799-JA

- 1 ステータスエリアとステータス信号 → 105
- 2 診断情報 → 106
- 3 対処法とサービス ID

**i** また、発生した診断イベントは **診断** メニュー に表示されます。

- パラメータを使用 → 131
- サブメニューを使用 → 132

ステータス信号


ステータス信号は、診断情報（診断イベント）の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

| シンボル | 意味                                                  |
|------|-----------------------------------------------------|
|      | <b>故障</b><br>機器エラーが発生。測定値は無効。                       |
|      | <b>機能チェック</b><br>機器はサービスモード（例：シミュレーション中）            |
|      | <b>仕様範囲外</b><br>機器は作動中：<br>技術仕様の範囲外（例：許容プロセス温度の範囲外） |
|      | <b>メンテナンスが必要</b><br>メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。          |

**i** ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。

診断情報

診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。

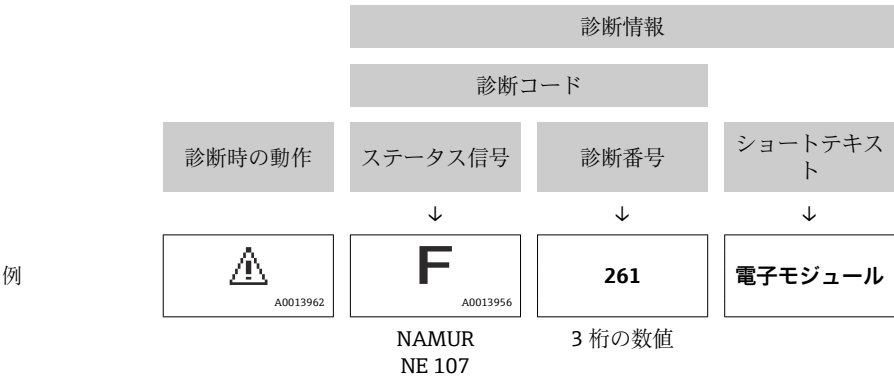

12.3.2 対策情報の呼び出し

- 問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。
- ホームページ上  
対策情報は、診断情報の下の別個フィールドに表示されます。
  - 診断メニュー内  
対策情報はユーザーインターフェイスの作業エリアに呼び出すことが可能です。

診断メニューに移動します。


1. 必要なパラメータを呼び出します。
2. 作業エリアの右側で、パラメータの上にマウスポインタを移動させます。  
↳ 診断イベントに対する対策情報のヒントが表示されます。

12.4 診断情報の適用

12.4.1 診断時の動作の適用

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定の診断動作が割り当てられています。特定の診断情報については、ユーザーがこの割り当てを**診断 j 時の動作** サブメニューで変更できます。

エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断 j 時の動作

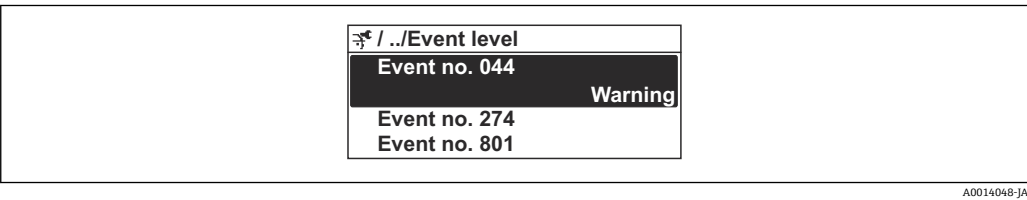

19 現場表示器の言語設定の例

診断番号に診断動作として次の選択項目を割り当てることが可能です。

| 選択項目 | 説明                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| アラーム | 機器が測定を停止します。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。<br>タッチコントロール付き現場表示器：バックライトが赤に変わります。 |
| 警告   | 機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。                                             |

| 選択項目      | 説明                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ログブック入力のみ | 機器は測定を継続します。診断メッセージは <b>イベントログブック</b> サブメニュー ( <b>イベントリスト</b> サブメニュー) にのみ表示され、操作画面と交互に表示されることはありません。 |
| オフ        | 診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または入力は行なわれません。                                                                 |

12.4.2 ステータス信号の適用

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定のステータス信号が割り当てられています。特定の診断情報については、ユーザーがこの割り当てを**診断イベントの種類** サブメニューで変更できます。

エキスパート → 通信 → 診断イベントの種類

使用可能なステータス信号

FOUNDATION フィールドバス仕様 (FF912)、NAMUR NE107 に基づく設定

| シンボル                                | 意味                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>F</b><br><small>A0013956</small> | <b>故障</b><br>機器エラーが発生。測定値は無効。                         |
| <b>C</b><br><small>A0013959</small> | <b>機能チェック</b><br>機器はサービスモード (例: シミュレーション中)            |
| <b>S</b><br><small>A0013958</small> | <b>仕様範囲外</b><br>機器は作動中:<br>技術仕様の範囲外 (例: 許容プロセス温度の範囲外) |
| <b>M</b><br><small>A0013957</small> | <b>メンテナンスが必要</b><br>メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。            |

FF912 に基づく診断情報の設定を有効化

互換性の理由から、FOUNDATION フィールドバス仕様 FF912 に基づく診断情報の設定は、機器の工場出荷時には有効になっていません。

FOUNDATION フィールドバス仕様 FF912 に基づく診断情報の設定を有効化

1. Resource block を開きます。
2. **Feature Selection** パラメータ で、**Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support** オプションを選択します。

↳ FOUNDATION フィールドバス仕様 FF912 に基づいて診断情報を設定することが可能です。

診断情報のグループ化

診断情報は、さまざまなグループに割り当てられます。グループは、診断イベントの重み付け (重要度) によって異なります。

- 最高の重み付け
- 高い重み付け
- 低い重み付け

診断情報の割当て (初期設定)

以下の表は、診断情報の工場出荷時の割当てを示しています。

診断情報の個々の範囲を、別のステータス信号に割り当てることが可能です → ⓘ 111。

一部の診断情報は、その範囲に関係なく、個別に割り当てることができます → ⓘ 112。

 全診断情報の概要および説明 → ⓘ 114

| 重み付け | ステータス信号<br>(初期設定) | 割当て   | 診断情報範囲   |
|------|-------------------|-------|----------|
| 最高   | 故障 (F)            | センサ   | F000～199 |
|      |                   | 電子機器部 | F200～399 |
|      |                   | 設定    | F400～700 |
|      |                   | プロセス  | F800～999 |

| 重み付け | ステータス信号<br>(初期設定) | 割当て   | 診断情報範囲   |
|------|-------------------|-------|----------|
| 高    | 機能チェック (C)        | センサ   | C000～199 |
|      |                   | 電子機器部 | C200～399 |
|      |                   | 設定    | C400～700 |
|      |                   | プロセス  | C800～999 |

| 重み付け | ステータス信号<br>(初期設定) | 割当て   | 診断情報範囲   |
|------|-------------------|-------|----------|
| 低    | 仕様外 (S)           | センサ   | S000～199 |
|      |                   | 電子機器部 | S200～399 |
|      |                   | 設定    | S400～700 |
|      |                   | プロセス  | S800～999 |

| 重み付け | ステータス信号<br>(初期設定) | 割当て   | 診断情報範囲   |
|------|-------------------|-------|----------|
| 低    | メンテナンスが必要 (M)     | センサ   | M000～199 |
|      |                   | 電子機器部 | M200～399 |
|      |                   | 設定    | M400～700 |
|      |                   | プロセス  | M800～999 |

### 診断情報の割当ての変更

診断情報の個々の範囲を、別のステータス信号に割り当てることが可能です。これは関連するパラメータのビットを変更することによって行われます。ビットの変更は常に診断情報の全範囲に適用されます。

 一部の診断情報は、その範囲に関係なく、個別に割り当てることができます  
→ 図 112。

各ステータス信号には、リソースブロック内にパラメータがあり、これにより、どの診断イベントでステータス信号を送信するか定義することが可能です。

- 故障 (F) : **FD\_FAIL\_MAP** パラメータ
- 機能チェック (C) : **FD\_CHECK\_MAP** パラメータ
- 仕様外 (S) : **FD\_OFFSPEC\_MAP** パラメータ
- メンテナンスが必要 (M) : **FD\_MAINT\_MAP** パラメータ

### ステータス信号のパラメータの構造および割当て (初期設定)

| 重み付け | 割当て   | ビット | FD_FAIL_MAP | FD_CHECK_MAP | FD_OFFSPEC_MAP | FD_MAINT_MAP |
|------|-------|-----|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 最高   | センサ   | 31  | 1           | 0            | 0              | 0            |
|      | 電子機器部 | 30  | 1           | 0            | 0              | 0            |

| 重み付け                    | 割当て   | ビット    | FD_FAIL_MAP | FD_CHECK_MAP | FD_OFFSPEC_MAP | FD_MAINT_MAP |
|-------------------------|-------|--------|-------------|--------------|----------------|--------------|
| 高                       | 設定    | 29     | 1           | 0            | 0              | 0            |
|                         | プロセス  | 28     | 1           | 0            | 0              | 0            |
|                         | センサ   | 27     | 0           | 1            | 0              | 0            |
|                         | 電子機器部 | 26     | 0           | 1            | 0              | 0            |
| 低                       | 設定    | 25     | 0           | 1            | 0              | 0            |
|                         | プロセス  | 24     | 0           | 1            | 0              | 0            |
|                         | センサ   | 23     | 0           | 0            | 1              | 0            |
|                         | 電子機器部 | 22     | 0           | 0            | 1              | 0            |
| 低                       | 設定    | 21     | 0           | 0            | 1              | 0            |
|                         | プロセス  | 20     | 0           | 0            | 1              | 0            |
|                         | センサ   | 19     | 0           | 0            | 0              | 1            |
|                         | 電子機器部 | 18     | 0           | 0            | 0              | 1            |
| 設定可能な範囲 → 112           |       | 15 ~ 1 | 0           | 0            | 0              | 0            |
| 予備 (フィールドバス Foundation) |       | 0      | 0           | 0            | 0              | 0            |

### 診断情報の範囲のステータス信号を変更

例：重み付けが「最高」の電子モジュールの診断情報のステータス信号を、故障 (F) から機能チェック (C) に変更します。

1. リソースブロックを **OOS** ブロックモードに設定します。
2. リソースブロックの **FD\_FAIL\_MAP** パラメータを開きます。
3. パラメータの **30 ビット** を **0** に変更します。
4. リソースブロックの **FD\_CHECK\_MAP** パラメータを開きます。
5. パラメータの **26 ビット** を **1** に変更します。  
 ↳ 「最高の重み付け」の電子モジュールの診断イベントが発生した場合、そのことを示す診断情報が機能チェック (C) ステータス信号とともに表示されます。
6. リソースブロックを **AUTO** ブロックモードに設定します。

### 注記

**診断情報の範囲にステータス信号が割り当てられていません。**

この範囲で診断イベントが発生した場合、ステータス信号は制御システムに送信されません。

- ▶ パラメータを変更する場合は、ステータス信号がすべての範囲に割り当てられているか確認してください。

 **FieldCare** を使用する場合、ステータス信号は個別のパラメータのチェックボックスで有効化または無効化されます。

### 診断情報を個別にステータス信号に割当て

一部の診断情報は、その元の範囲に関係なく、個別にステータス信号に割り当てることができます。



FieldCare を使用して診断情報を個別にステータス信号に割当て

1. FieldCare ナビゲーション画面：**エキスパート → 通信 → フィールド診断 → アラーム検知有効**
2. 「**Configurable Area Bits 1**」～「**Configurable Area Bits 15**」フィールドの1つから、希望する診断情報を選択します。
3. Enter を押して確定します。
4. 希望するステータス信号（例：Offspec Map）の選択時に、これまで診断情報に割り当てられていた「**Configurable Area Bit 1**」～「**Configurable Area Bit 15**」も選択します（ステップ2）。
5. Enter を押して確定します。
  - ↳ 選択した診断情報の診断イベントが記録されます。
6. FieldCare ナビゲーション画面：**エキスパート → 通信 → フィールド診断 → アラーム送信有効**
7. 「**Configurable Area Bits 1**」～「**Configurable Area Bits 15**」フィールドの1つから、希望する診断情報を選択します。
8. Enter を押して確定します。
9. 希望するステータス信号（例：Offspec Map）の選択時に、これまで診断情報に割り当てられていた「**Configurable Area Bit 1**」～「**Configurable Area Bit 15**」も選択します（ステップ7）。
10. Enter を押して確定します。
  - ↳ 対応する診断イベントが発生した場合、選択した診断情報がバスを介して送信されます。



ステータス信号の変更は、既存の診断情報には影響しません。新しいステータス信号は、ステータス信号の変更後に、このエラーが再び発生した場合にのみ割り当てられます。

### バスを介した診断情報の伝送

#### バスを介した伝送のための診断情報の優先順位付け

診断情報は、その優先順位が2～15の場合にのみバスを介して送信されます。優先順位1の場合、イベントは表示されますが、バスを介して送信されることはありません。優先順位0（初期設定）の診断情報は無視されます。

各種のステータス信号に対して、個別に優先順位を変更することが可能です。そのために、リソースブロックの以下のパラメータが使用されます。

- FD\_FAIL\_PRI
- FD\_CHECK\_PRI
- FD\_OFFSPEC\_PRI
- FD\_MAINT\_PRI

#### 特定の診断情報の抑制

バスを介した伝送中に、マスクを使用して特定のイベントを抑制することが可能です。このイベントは表示されますが、バスを介して送信されることはありません。

FieldCare **エキスパート → 通信 → フィールド診断 → アラーム送信有効** に、マスクがあります。マスクは、負の選択マスクです。つまり、フィールドが選択されると、関連する診断情報はバスを介して送信されません。

12.5 診断情報の概要

- 
  - 機器に 1 つ以上のアプリケーションパッケージがある場合は、診断情報および関係する測定変数の数は増加します。
  - すべての Promass 機器ファミリーに関係する全測定変数は、常に「関係する測定変数」に表示されています。問題の機器に使用可能な測定変数は、機器のバージョンに応じて異なります。機器の機能（個別の出力など）に測定変数を割り当てる場合は、問題の機器バージョンに使用可能な測定変数をすべて選択できます。
- 

診断情報の一部の項目では、ステータス信号と診断動作を変更することが可能です。診断情報の変更→ 109

12.5.1 センサの診断

| 診断情報 |                               | 修理             | 影響される測定変数                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                                                                                                                                                       |
| 022  | センサ温度                         |                | <div>1. メイン電子モジュールを交換して下さい。<br/>2. センサを交換して下さい。</div> <div><div>■ 密度</div><div>■ 質量流量</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       | Bad            |                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             | Sensor failure |                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                |                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F              |                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          | Alarm          |                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理                             | 影響される測定変数                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                                |                                                                                                                                                     |
| 046  | センサの規定値を越えています                   |                                | <div>1. センサを調査してください。 2. プロセスの状態をチェックしてください。</div> <div><div>■ 密度</div><div>■ 質量流量</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                |                                                                                                                                                     |
|      | Quality                          | Uncertain                      |                                                                                                                                                     |
|      | Quality substatus                | Sensor conversion not accurate |                                                                                                                                                     |
|      |                                  |                                |                                                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    | S                              |                                                                                                                                                     |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       | Warning                        |                                                                                                                                                     |

1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。  
2) ステータス信号を変更できます。  
3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理             | 影響される測定変数                                               |
|------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                                         |
| 062  | センサ接続                         |                | <div>■ 質量流量</div> <div>■ 基準体積流量</div> <div>■ 体積流量</div> |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                                         |
|      | Quality                       | Bad            |                                                         |
|      | Quality substatus             | Sensor failure |                                                         |
|      |                               |                |                                                         |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F              |                                                         |
|      | 診断動作                          | Alarm          |                                                         |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                        | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 082  | データストレージ                      | 1. メイン電子モジュールを交換して下さい。<br>2. センサを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                           |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                                          | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| 083  | 電子メモリ内容                       | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. S-Dat データを復元して下さい。<br>3. センサを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理                                               | 影響される測定変数                                                                                                              |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                                                  |                                                                                                                        |
| 140  | センサ信号                            | 1. メイン電子モジュールをチェックまたは交換して下さい。<br>2. センサを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                                  |                                                                                                                        |
|      | Quality                          |                                                  |                                                                                                                        |
|      | Quality substatus                |                                                  |                                                                                                                        |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |                                                  |                                                                                                                        |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |                                                  |                                                                                                                        |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。  
 2) ステータス信号を変更できます。  
 3) 診断動作を変更できます。

## 12.5.2 電子部の診断

| 診断情報 |                               |                | 修理                                                      | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
| 242  | ソフトウェアの互換性なし                  |                | 1. ソフトウェアをチェックして下さい。<br>2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。 | <div>■ 密度</div> <div>■ 空検知 オプション</div> <div>■ ローフローカットオフ オプション</div> <div>■ 質量流量</div> <div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div> <div>■ 基準密度</div> <div>■ 基準体積流量</div> <div>■ 温度</div> <div>■ 体積流量</div> |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality                       | Bad            |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality substatus             | Device failure |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|      |                               |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|      | 診断動作                          | Alarm          |                                                         |                                                                                                                                                                                                |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報<br>ショートテキスト |                               |                | 修理                                                         | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号               |                               |                |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| 252              | モジュールの互換性なし                   |                | 1. 電子モジュールをチェックして下さい。<br>2. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度</li><li>■ 空検知 オプション</li><li>■ ローフローカットオフ オプション</li><li>■ 質量流量</li><li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li><li>■ 基準密度</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 温度</li><li>■ 体積流量</li></ul> |
|                  | 測定変数のステータス                    |                |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Quality                       | Bad            |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Quality substatus             | Device failure |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                               |                |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 診断動作                          | Alarm          |                                                            |                                                                                                                                                                                                             |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |                | 修理                                                                             | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
| 261  | 電子モジュール                       |                | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. 電子モジュールをチェックして下さい。<br>3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|      | Quality                       | Bad            |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|      | Quality substatus             | Device failure |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|      |                               |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|      | 診断動作                          | Alarm          |                                                                                |                                                                                                                                                                                                   |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                           | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
| 262  | モジュール接続                       | 1. モジュール接続をチェックして下さい。<br>2. 電子モジュールを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                              |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       | Bad                                          |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             | Device failure                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F                                            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          | Alarm                                        |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理             | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                                                                                                                                                                                                       |
| 270  | メイン電子モジュール故障                  | メイン電子モジュールの変更  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       | Bad            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             | Device failure |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F              |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          | Alarm          |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                        | 影響される測定変数                                                                                                                |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                           |                                                                                                                          |
| 271  | メイン電子モジュール故障                  | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. メイン電子モジュールを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                           |                                                                                                                          |
|      | Quality                       | Bad                                       |                                                                                                                          |
|      | Quality substatus             | Device failure                            |                                                                                                                          |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F                                         |                                                                                                                          |
|      | 診断動作                          | Alarm                                     |                                                                                                                          |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |                | 修理                                    | 影響される測定変数                                                                                                           |
|------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                       |                                                                                                                     |
| 272  | メイン電子モジュール故障                  |                | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. 弊社サービスへ連絡して下さい。 | ■ 密度<br>■ 空検知 オプション<br>■ ローフローカットオフ オプション<br>■ 質量流量<br>■ スイッチ出力のステータス オプション<br>■ 基準密度<br>■ 基準体積流量<br>■ 温度<br>■ 体積流量 |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                       |                                                                                                                     |
|      | Quality                       | Bad            |                                       |                                                                                                                     |
|      | Quality substatus             | Device failure |                                       |                                                                                                                     |
|      |                               |                |                                       |                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F              |                                       |                                                                                                                     |
| 診断動作 | Alarm                         |                |                                       |                                                                                                                     |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |                | 修理                                       | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                |                                          |                                                                                                                                                                                                |
| 273  | メイン電子モジュール故障                  |                | 1. 表示器での応急時操作。<br>2. メイン電子モジュールを交換して下さい。 | <div>■ 密度</div> <div>■ 空検知 オプション</div> <div>■ ローフローカットオフ オプション</div> <div>■ 質量流量</div> <div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div> <div>■ 基準密度</div> <div>■ 基準体積流量</div> <div>■ 温度</div> <div>■ 体積流量</div> |
|      | 測定変数のステータス                    |                |                                          |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality                       | Bad            |                                          |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality substatus             | Device failure |                                          |                                                                                                                                                                                                |
|      |                               |                |                                          |                                                                                                                                                                                                |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F              |                                          |                                                                                                                                                                                                |
|      | 診断動作                          | Alarm          |                                          |                                                                                                                                                                                                |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                                  |              | 修理                                  | 影響される測定変数                                               |
|------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |              |                                     |                                                         |
| 274  | メイン電子モジュール故障                     |              | 測定が不安定です。<br>1. メイン電子モジュールを交換して下さい。 | <div>■ 質量流量</div> <div>■ 基準体積流量</div> <div>■ 体積流量</div> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |              |                                     |                                                         |
|      | Quality                          | Uncertain    |                                     |                                                         |
|      | Quality substatus                | Non specific |                                     |                                                         |
|      |                                  |              |                                     |                                                         |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    | S            |                                     |                                                         |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       | Warning      |                                     |                                                         |

1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

2) ステータス信号を変更できます。

3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報<br>ショートテキスト |                               |                | 修理           | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号               |                               |                |              |                                                                                                                                                                                                   |
| 275              | I/O モジュール故障                   |                | I/O モジュールの変更 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|                  | 測定変数のステータス                    |                |              |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality                       | Bad            |              |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality substatus             | Device failure |              |                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                               |                |              |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |              |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 診断動作                          | Alarm          |              |                                                                                                                                                                                                   |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報<br>ショートテキスト |                               |                | 修理                                      | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号               |                               |                |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
| 276              | I/O モジュール故障                   |                | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. IO モジュールを交換して下さい。 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|                  | 測定変数のステータス                    |                |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality                       | Bad            |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality substatus             | Device failure |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                               |                |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |                                         |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 診断動作                          | Alarm          |                                         |                                                                                                                                                                                                   |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報<br>ショートテキスト |                               |                | 修理                                    | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号               |                               |                |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
| 282              | データストレージ                      |                | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. 弊社サービスへ連絡して下さい。 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|                  | 測定変数のステータス                    |                |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality                       | Bad            |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality substatus             | Device failure |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                               |                |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |                                       |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 診断動作                          | Alarm          |                                       |                                                                                                                                                                                                   |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                               | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 283  | 電子メモリ内容                       | 1. データの転送または機器のリセットをして下さい。<br>2. 弊社サービスへ連絡して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                     | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                        |                                                                                                                                                                                                                       |
| 302  | 機器の検証がアクティブ                   | 機器の検証がアクティブです、お待ちください。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                        |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                               | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
| 311  | 電子モジュール故障                     | 1. データの転送または機器のリセットをして下さい。<br>2. 弊社サービスへ連絡して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。



| 診断情報 |                               | 修理                                             | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                                |                                                                                                                                                                                                     |
| 311  | 電子モジュール故障                     | メンテナンスが必要です。1.リセットしないでください。 2.弊社サービスに連絡してください。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>密度</li> <li>空検知 オプション</li> <li>ローフローカットオフ オプション</li> <li>質量流量</li> <li>スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>基準密度</li> <li>基準体積流量</li> <li>温度</li> <li>体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality                       |                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality substatus             |                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                                |                                                                                                                                                                                                     |
|      | 診断動作                          |                                                |                                                                                                                                                                                                     |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                        | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                           |                                                                                                                                                                                                     |
| 362  | メイン電子モジュール故障                  | 1. メイン電子モジュールを交換して下さい。<br>2. センサを交換して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>密度</li> <li>空検知 オプション</li> <li>ローフローカットオフ オプション</li> <li>質量流量</li> <li>スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>基準密度</li> <li>基準体積流量</li> <li>温度</li> <li>体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality                       |                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality substatus             |                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|      | 診断動作                          |                                           |                                                                                                                                                                                                     |

1) ステータス信号を変更できます。

### 12.5.3 設定の診断

| 診断情報 |                               | 修理                                     | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                        |                                                                                                                                                                                                     |
| 410  | データ転送                         | 1. 接続をチェックして下さい。<br>2. データ転送を再試行して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>密度</li> <li>空検知 オプション</li> <li>ローフローカットオフ オプション</li> <li>質量流量</li> <li>スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>基準密度</li> <li>基準体積流量</li> <li>温度</li> <li>体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality                       |                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality substatus             |                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                        |                                                                                                                                                                                                     |
|      | 診断動作                          |                                        |                                                                                                                                                                                                     |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                    | 影響される測定変数 |
|------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                       |           |
| 412  | ダウンロード中                       | ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。 | -         |
|      | 測定変数のステータス                    |                       |           |
|      | Quality                       |                       |           |
|      | Quality substatus             |                       |           |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                       |           |
|      | 診断動作                          |                       |           |
|      |                               |                       |           |
|      |                               |                       |           |
|      |                               |                       |           |
|      |                               |                       |           |
|      |                               |                       |           |
|      |                               |                       |           |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                    | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
| 437  | 設定の互換性なし                      | 1. 機器を再起動して下さい。<br>2. 弊社サービスへ連絡して下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                                          | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
| 438  | データセット                        | 1. データセットファイルのチェック<br>2. 機器設定のチェック<br>3. 新規設定のアップロード/ダウンロード | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |
|      |                               |                                                             |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理                                              | 影響される測定変数 |
|------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |                                                 |           |
| 442  | 周波数出力                         |              | 1. プロセスの状態をチェックして下さい。<br>2. 周波数出力の設定をチェックして下さい。 | -         |
|      | 測定変数のステータス                    |              |                                                 |           |
|      | Quality                       | Good         |                                                 |           |
|      | Quality substatus             | Non specific |                                                 |           |
|      |                               |              |                                                 |           |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | S            |                                                 |           |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    | Warning      |                                                 |           |

1) ステータス信号を変更できます。

2) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理                                              | 影響される測定変数 |
|------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |                                                 |           |
| 443  | パルス出力                         |              | 1. プロセスの状態をチェックして下さい。<br>2. パルス出力の設定をチェックして下さい。 | -         |
|      | 測定変数のステータス                    |              |                                                 |           |
|      | Quality                       | Good         |                                                 |           |
|      | Quality substatus             | Non specific |                                                 |           |
|      |                               |              |                                                 |           |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | S            |                                                 |           |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    | Warning      |                                                 |           |

1) ステータス信号を変更できます。

2) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理            | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |               |                                                                                                                                                                                                   |
| 453  | 流量の強制ゼロ出力                     |              | 流量オーバーライドの無効化 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|      | 測定変数のステータス                    |              |               |                                                                                                                                                                                                   |
|      | Quality                       | Good         |               |                                                                                                                                                                                                   |
|      | Quality substatus             | Non specific |               |                                                                                                                                                                                                   |
|      |                               |              |               |                                                                                                                                                                                                   |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | C            |               |                                                                                                                                                                                                   |
|      | 診断動作                          | Warning      |               |                                                                                                                                                                                                   |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                | 影響される測定変数 |
|------|-------------------------------|-------------------|-----------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                   |           |
| 482  | OOS のブロック                     | ブロックを AUTO モードへ設定 | -         |
|      | 測定変数のステータス                    |                   |           |
|      | Quality                       |                   |           |
|      | Quality substatus             |                   |           |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                   |           |
|      | 診断動作                          |                   |           |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理         | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 484  | シミュレーションエラーモード                | シミュレータの無効化 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |            |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理         | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |            |                                                                                                                                                                                                                       |
| 485  | 測定パラメータのシミュレーション              | シミュレータの無効化 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                       |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus             |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |            |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作                          |            |                                                                                                                                                                                                                       |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報<br>ショートテキスト |                               |              | 修理                   | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号               |                               |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |
| 492              | 周波数出力のシミュレーション                |              | シミュレーション周波数出力を無効にする。 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|                  | 測定変数のステータス                    |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality                       | Good         |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | Quality substatus             | Non specific |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|                  |                               |              |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | C            |                      |                                                                                                                                                                                                   |
|                  | 診断動作                          | Warning      |                      |                                                                                                                                                                                                   |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理                  | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                   |
|------|-------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |                     |                                                                                                                                                                                                             |
| 493  | パルス出力のシミュレーション                |              | シミュレーションパルス出力を無効にする | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度</li><li>■ 空検知 オプション</li><li>■ ローフローカットオフ オプション</li><li>■ 質量流量</li><li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li><li>■ 基準密度</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 温度</li><li>■ 体積流量</li></ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |              |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|      | Quality                       | Good         |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|      | Quality substatus             | Non specific |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|      |                               |              |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | C            |                     |                                                                                                                                                                                                             |
|      | 診断動作                          | Warning      |                     |                                                                                                                                                                                                             |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報<br>ショートテキスト |                               |              | 修理                    | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号               |                               |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 494              | シミュレーションスイッチ出力                |              | シミュレーションスイッチ出力を無効にする。 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度</li><li>■ 空検知 オプション</li><li>■ ローフローカットオフ オプション</li><li>■ 質量流量</li><li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li><li>■ 基準密度</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 温度</li><li>■ 体積流量</li></ul> |
|                  | 測定変数のステータス                    |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Quality                       | Good         |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | Quality substatus             | Non specific |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                  |                               |              |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | C            |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|                  | 診断動作                          | Warning      |                       |                                                                                                                                                                                                             |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理         | 影響される測定変数 |
|------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |            |           |
| 495  | 診断イベントのシミュレーション               |              | シミュレータの無効化 | -         |
|      | 測定変数のステータス                    |              |            |           |
|      | Quality                       | Good         |            |           |
|      | Quality substatus             | Non specific |            |           |
|      |                               |              |            |           |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | C            |            |           |
|      | 診断動作                          | Warning      |            |           |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理             | 影響される測定変数 |
|------|-------------------------------|--------------|----------------|-----------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |                |           |
| 497  | ブロック出力シミュレーション                |              | シミュレーションを無効にする | -         |
|      | 測定変数のステータス                    |              |                |           |
|      | Quality                       | Good         |                |           |
|      | Quality substatus             | Non specific |                |           |
|      |                               |              |                |           |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | C            |                |           |
|      | 診断動作                          | Warning      |                |           |

1) ステータス信号を変更できます。

### 12.5.4 プロセスの診断

| 診断情報 |                                  |              | 修理                     | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                         |         |
|------|----------------------------------|--------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 番号   | ショートテキスト                         |              |                        |                                                                                                                                                                                                   |         |
| 801  | 供給電圧不足                           |              | 供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 空検知 オプション</div><div>■ ローフローカットオフ オプション</div><div>■ 質量流量</div><div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 温度</div><div>■ 体積流量</div></div> |         |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |              |                        |                                                                                                                                                                                                   |         |
|      | Quality                          | Uncertain    |                        |                                                                                                                                                                                                   |         |
|      | Quality substatus                | Non specific |                        |                                                                                                                                                                                                   |         |
|      |                                  |              |                        |                                                                                                                                                                                                   |         |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |              |                        |                                                                                                                                                                                                   | S       |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |              |                        |                                                                                                                                                                                                   | Warning |

1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

2) ステータス信号を変更できます。

3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理                    | 影響される測定変数                                                                                                                |
|------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                       |                                                                                                                          |
| 830  | センサ温度が高すぎます                      | センサハウジングの周囲温度を下げて下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                       |                                                                                                                          |
|      | Quality                          |                       |                                                                                                                          |
|      | Quality substatus                |                       |                                                                                                                          |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |                       |                                                                                                                          |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |                       |                                                                                                                          |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。  
 2) ステータス信号を変更できます。  
 3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理                    | 影響される測定変数                                                                                                                |
|------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                       |                                                                                                                          |
| 831  | センサ温度が低すぎます                      | センサハウジングの周囲温度を上げて下さい。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                       |                                                                                                                          |
|      | Quality                          |                       |                                                                                                                          |
|      | Quality substatus                |                       |                                                                                                                          |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |                       |                                                                                                                          |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |                       |                                                                                                                          |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。  
 2) ステータス信号を変更できます。  
 3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理            | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                                             |
|------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |               |                                                                                                                                                                                                                       |
| 832  | 基板温度が高すぎます                       | 周囲温度を下げてください。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 密度</li> <li>■ 空検知 オプション</li> <li>■ ローフローカットオフ オプション</li> <li>■ 質量流量</li> <li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>■ 基準密度</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 温度</li> <li>■ 体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality                          |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | Quality substatus                |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |               |                                                                                                                                                                                                                       |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |               |                                                                                                                                                                                                                       |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。  
 2) ステータス信号を変更できます。  
 3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理           | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |              |                                                                                                                                                                                                |
| 833  | 基板温度が低すぎます                       | 周囲温度を上げて下さい。 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度</li><li>■ 空検知 オプション</li><li>■ ローフローカットオフ オプション</li><li>■ 質量流量</li><li>■ スイッチ出力のステータス オプション</li><li>■ 基準密度</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 体積流量</li></ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |              |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality                          |              |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality substatus                |              |                                                                                                                                                                                                |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |              |                                                                                                                                                                                                |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |              |                                                                                                                                                                                                |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。
- 2) ステータス信号を変更できます。
- 3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理             | 影響される測定変数                                                                                                                       |
|------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                |                                                                                                                                 |
| 834  | プロセス温度が高すぎます                     | プロセス温度を下げて下さい。 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度</li><li>■ 質量流量</li><li>■ 基準密度</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 温度</li><li>■ 体積流量</li></ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                |                                                                                                                                 |
|      | Quality                          |                |                                                                                                                                 |
|      | Quality substatus                |                |                                                                                                                                 |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |                |                                                                                                                                 |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |                |                                                                                                                                 |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。
- 2) ステータス信号を変更できます。
- 3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理              | 影響される測定変数                                                                                                                       |
|------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                 |                                                                                                                                 |
| 835  | プロセス温度が低すぎます                     | プロセス温度を上げてください。 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度</li><li>■ 質量流量</li><li>■ 基準密度</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 温度</li><li>■ 体積流量</li></ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                 |                                                                                                                                 |
|      | Quality                          |                 |                                                                                                                                 |
|      | Quality substatus                |                 |                                                                                                                                 |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |                 |                                                                                                                                 |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |                 |                                                                                                                                 |

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。
- 2) ステータス信号を変更できます。
- 3) 診断動作を変更できます。



| 診断情報 |                               | 修理                                          | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                           |
|------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                             |                                                                                                                                                                                                     |
| 842  | プロセスのリミット値                    | ローフローカットオフ有効!<br>1. ローフローカットオフの設定を確認してください。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>密度</li> <li>空検知 オプション</li> <li>ローフローカットオフ オプション</li> <li>質量流量</li> <li>スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>基準密度</li> <li>基準体積流量</li> <li>温度</li> <li>体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality                       |                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality substatus             |                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                             |                                                                                                                                                                                                     |
|      | 診断動作                          |                                             |                                                                                                                                                                                                     |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                                  | 修理                                         | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                           |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
| 862  | 計測チューブが非満管                       | 1. プロセス中の気泡を確認してください。<br>2. 検出限界を調整してください。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>密度</li> <li>空検知 オプション</li> <li>ローフローカットオフ オプション</li> <li>質量流量</li> <li>スイッチ出力のステータス オプション</li> <li>基準密度</li> <li>基準体積流量</li> <li>温度</li> <li>体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality                          |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|      | Quality substatus                |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    |                                            |                                                                                                                                                                                                     |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       |                                            |                                                                                                                                                                                                     |

1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

2) ステータス信号を変更できます。

3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                               | 修理                                     | 影響される測定変数                                                                                                      |
|------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |                                        |                                                                                                                |
| 882  | 入力信号                          | 1. 入力設定をチェック<br>2. 圧力センサまたはプロセス状態をチェック | <ul style="list-style-type: none"> <li>密度</li> <li>質量流量</li> <li>基準密度</li> <li>基準体積流量</li> <li>体積流量</li> </ul> |
|      | 測定変数のステータス                    |                                        |                                                                                                                |
|      | Quality                       |                                        |                                                                                                                |
|      | Quality substatus             |                                        |                                                                                                                |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> |                                        |                                                                                                                |
|      | 診断動作                          |                                        |                                                                                                                |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                               |              | 修理                                                                 | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                      |
|------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                      |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
| 910  | 計測チューブ振動しない                   |              | 1. プロセスの状態をチェックしてください。2. 供給電圧を上げてください。3. メイン電子基板またはセンサをチェックしてください。 | <div>■ 密度</div> <div>■ 空検知 オプション</div> <div>■ ローフローカットオフ オプション</div> <div>■ 質量流量</div> <div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div> <div>■ 基準密度</div> <div>■ 基準体積流量</div> <div>■ 温度</div> <div>■ 体積流量</div> |
|      | 測定変数のステータス                    |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality                       | Bad          |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality substatus             | Non specific |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|      |                               |              |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>1)</sup> | F            |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |
|      | 診断動作                          | Alarm        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                |

1) ステータス信号を変更できます。

| 診断情報 |                                  |              | 修理                                         | 影響される測定変数                                                                                                                                                                                      |
|------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |              |                                            |                                                                                                                                                                                                |
| 912  | 流体が不均一                           |              | 1. プロセスの状態をチェックして下さい。<br>2. プロセス圧力を上げて下さい。 | <div>■ 密度</div> <div>■ 空検知 オプション</div> <div>■ ローフローカットオフ オプション</div> <div>■ 質量流量</div> <div>■ スイッチ出力のステータス オプション</div> <div>■ 基準密度</div> <div>■ 基準体積流量</div> <div>■ 温度</div> <div>■ 体積流量</div> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |              |                                            |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality                          | Uncertain    |                                            |                                                                                                                                                                                                |
|      | Quality substatus                | Non specific |                                            |                                                                                                                                                                                                |
|      |                                  |              |                                            |                                                                                                                                                                                                |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    | S            |                                            |                                                                                                                                                                                                |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       | Warning      |                                            |                                                                                                                                                                                                |

1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

2) ステータス信号を変更できます。

3) 診断動作を変更できます。

| 診断情報 |                                  |              | 修理                                                                 | 影響される測定変数                                                                                        |
|------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 番号   | ショートテキスト                         |              |                                                                    |                                                                                                  |
| 913  | 流体が適していない                        |              | 1. プロセスの状態をチェックしてください。2. 供給電圧を上げてください。3. メイン電子基板またはセンサをチェックしてください。 | <div><div>■ 密度</div><div>■ 質量流量</div><div>■ 基準密度</div><div>■ 基準体積流量</div><div>■ 体積流量</div></div> |
|      | 測定変数のステータス [工場出荷時] <sup>1)</sup> |              |                                                                    |                                                                                                  |
|      | Quality                          | Uncertain    |                                                                    |                                                                                                  |
|      | Quality substatus                | Non specific |                                                                    |                                                                                                  |
|      |                                  |              |                                                                    |                                                                                                  |
|      | ステータス信号 [工場出荷時] <sup>2)</sup>    | S            |                                                                    |                                                                                                  |
|      | 診断動作 [工場出荷時] <sup>3)</sup>       | Warning      |                                                                    |                                                                                                  |

1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。

2) ステータス信号を変更できます。

3) 診断動作を変更できます。

## 12.6 未処理の診断イベント

**診断** メニューを使用すると、現在の診断イベントおよび前回の診断イベントを個別に表示させることが可能です。

-  診断イベントの対処法へのアクセス：
- 現場表示器を使用→  105
  - 「FieldCare」操作ツールを使用→  107
  - 「DeviceCare」操作ツールを使用→  107

-  その他の未処理の診断イベントは**診断リスト** サブメニュー→  132 に表示されます。

### ナビゲーション

「診断」メニュー

|                                                                                      |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|  診断 |                                                                                           |
| 現在の診断結果                                                                              | →  131   |
| 前回の診断結果                                                                              | →  131   |
| 再起動からの稼働時間                                                                           | →  131   |
| 稼働時間                                                                                 | →  131 |

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ      | 必須条件                   | 説明                                                                                                                                                                       | ユーザーインターフェイス              |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 現在の診断結果    | 1つの診断イベントが発生していること。    | 診断情報に加えて現在発生している診断イベントを表示。<br> 2つあるいはそれ以上のメッセージが同時に発生した場合は、最優先に処理する必要があるメッセージが表示されます。 | 診断動作のシンボル、診断コード、ショートメッセージ |
| 前回の診断結果    | すでに2つの診断イベントが発生していること。 | 診断情報に加えて以前に発生した現在の診断イベントを表示。                                                                                                                                             | 診断動作のシンボル、診断コード、ショートメッセージ |
| 再起動からの稼働時間 | –                      | 最後に機器が再起動してからの機器の運転時間を表示。                                                                                                                                                | 日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)   |
| 稼働時間       | –                      | 装置の稼働時間を示す。                                                                                                                                                              | 日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)   |

## 12.7 診断/トランスデューサブロックの診断メッセージ

- **現在の診断結果** パラメータ (**actual diagnostics**) には、最優先のメッセージが表示されます。
- **診断 1** パラメータ (**diagnostics\_1**) ～診断 5 (**diagnostics 5**) を使用すると、アクティブなアラームのリスト表示が可能です。5 件以上のメッセージが未処理の場合は、最優先に処理する必要があるメッセージが表示部に示されます。
- **前回の診断結果** パラメータ (**previous diagnostics**) を使用して、すでにアクティブでなくなった前回のアラームを表示させることができます。

## 12.8 診断リスト

現在未処理の診断イベントを最大 5 件まで関連する診断情報とともに **診断リスト** サブメニュー に表示できます。5 件以上の診断イベントが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるイベントが表示部に示されます。

ナビゲーションパス  
診断 → 診断リスト



図 20 現場表示器を使用した例

- i** 診断イベントの対処法へのアクセス：
- 現場表示器を使用 → 図 105
  - 「FieldCare」操作ツールを使用 → 図 107
  - 「DeviceCare」操作ツールを使用 → 図 107

## 12.9 イベントログブック

### 12.9.1 イベントログブックの読み出し

イベントログブックサブメニューでは、発生したイベントメッセージの一覧を時系列に表示できます。

ナビゲーションパス

診断 メニュー → イベントログブック サブメニュー → イベントログブック

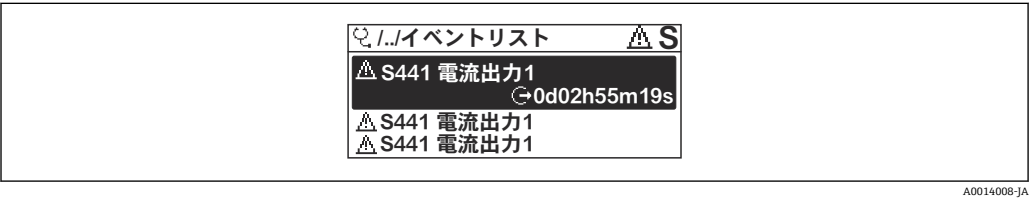


図 21 現場表示器を使用した例

- 最大 20 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。
- **拡張 HistoROM** アプリケーションパッケージ（注文オプション）が有効な場合、イベントログブックには最大 100 件まで保存可能です。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント → 図 114
- 情報イベント → 図 133

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルも割り当てられます。

- 診断イベント
  - ⊖ : イベントの発生
  - ⊕ : イベントの終了
- 診断イベント
  - ⊖ : イベントの発生

-  診断イベントの対処法へのアクセス :
- 現場表示器を使用 → 105
  - 「FieldCare」操作ツールを使用 → 107
  - 「DeviceCare」操作ツールを使用 → 107

-  表示されたイベントメッセージのフィルタリング → 133

## 12.9.2 イベントログブックのフィルタリング

**フィルタオプション** パラメータを使用すると、**イベントリスト**サブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリを設定できます。

### ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

### フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- 情報 (I)

## 12.9.3 診断イベントの概要

診断イベントとは異なり、情報イベントは診断リストには表示されず、イベントログブックにのみ表示されます。

| 情報番号  | 情報名                  |
|-------|----------------------|
| I1000 | ----- (装置 OK)        |
| I1079 | センサが交換されました。         |
| I1089 | 電源オン                 |
| I1090 | 設定のリセット              |
| I1091 | 設定変更済                |
| I1092 | トレンドデータが消去されました。     |
| I1110 | 書き込み保護スイッチ変更         |
| I1111 | 密度調整エラー              |
| I1137 | 電子部が交換されました          |
| I1151 | 履歴のリセット              |
| I1154 | 最小/最大端子電圧のリセット       |
| I1155 | 電子部内温度のリセット          |
| I1156 | メモリエラー トレンド          |
| I1157 | メモリエラー イベントリスト       |
| I1185 | 表示バックアップ完了           |
| I1186 | 表示ディスプレイでの復元         |
| I1187 | 表示ディスプレイでダウンロードされた設定 |

| 情報番号  | 情報名                  |
|-------|----------------------|
| I1188 | 表示データクリア済            |
| I1189 | バックアップ比較完了           |
| I1209 | 密度調整 OK              |
| I1221 | ゼロ点調整エラー             |
| I1222 | ゼロ点調整 OK             |
| I1227 | センサ応急モード有効           |
| I1228 | センサ応急モードエラー          |
| I1256 | 表示: アクセスステータス変更      |
| I1264 | 安全機能が中断されました         |
| I1335 | ファームウェアの変更           |
| I1397 | フィールドバス: アクセスステータス変更 |
| I1398 | CDI: アクセスステータス変更     |
| I1512 | ダウンロードを開始しました        |
| I1513 | ダウンロード終了             |
| I1514 | アップロード開始             |
| I1515 | アップロード完了             |

## 12.10 機器のリセット

**Restart** パラメータを使用して、機器の全設定または一部の設定を所定の状態にリセットできます。

### 12.10.1 「Restart」パラメータの機能範囲

| オプション                  | 説明                                                                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uninitialized          | この選択は、機器に影響しません。                                                                                             |
| Run                    | この選択は、機器に影響しません。                                                                                             |
| Resource               | この選択は、機器に影響しません。                                                                                             |
| Defaults               | すべての FOUNDATION フィールドバスブロックが初期設定にリセットされます。<br>例：アナログ入力チャンネルが <b>Uninitialized</b> オプション になります。               |
| Processor              | 機器はリスタートします。                                                                                                 |
| 工場出荷設定に                | FOUNDATION フィールドバスパラメータ（FOUNDATION フィールドバスブロック）および機器パラメータが初期設定にリセットされます。                                     |
| 納入時の状態に                | 高度な FOUNDATION フィールドバスパラメータ（FOUNDATION フィールドバスブロック、スケジュール情報）および、ユーザー固有の初期設定で注文された機器パラメータが、ユーザー固有の値にリセットされます。 |
| ENP restart            | 電子銘板のパラメータがリセットされます。<br>機器はリスタートします。                                                                         |
| 変換器初期状態へ               | 特定の（測定値固有の）機器パラメータがリセットされます。FOUNDATION フィールドバスブロックのパラメータは変更されません。                                            |
| Factory Default Blocks | 拡張 FOUNDATION フィールドバスパラメータ（FOUNDATION フィールドバスブロック、スケジュール情報）が初期設定にリセットされます。                                   |

## 12.10.2 「サービスリセット」パラメータの機能範囲

| 選択項目           | 内容                                                                                                                              |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uninitialized  | この選択は、機器に影響しません。                                                                                                                |
| 出荷時の設定 + M I B | 高度な FOUNDATION Fieldbus パラメータ（FOUNDATION Fieldbus ブロック、スケジュール情報、デバイスのタグ、機器アドレス）および、ユーザー固有の初期設定で注文された機器パラメータが、ユーザー固有の値にリセットされます。 |
| ENP restart    | 電子銘板のパラメータがリセットされます。<br>機器が再起動されます。                                                                                             |

## 12.11 機器情報

**機器情報** サブメニューには、機器の識別に必要な各種情報を表示するパラメータがすべて含まれています。

### ナビゲーション

「診断」メニュー → 機器情報

| ► 機器情報          |   |       |
|-----------------|---|-------|
| デバイスのタグ         | → | 📖 135 |
| シリアル番号          | → | 📖 135 |
| ファームウェアのバージョン   | → | 📖 135 |
| オーダーコード         | → | 📖 136 |
| 拡張オーダーコード 1     | → | 📖 136 |
| 拡張オーダーコード 2     | → | 📖 136 |
| Device Revision | → | 📖 136 |
| Device Type     | → | 📖 136 |

### パラメータ概要（簡単な説明付き）

| パラメータ         | 説明                                           | ユーザー入力/ユーザーインターフェイス                  | 工場出荷時設定 |
|---------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| デバイスのタグ       | 測定点の名称を入力します。                                | 最大 32 文字（英字、数字、または特殊文字（例：@, %, /）など） | –       |
| シリアル番号        | 機器のシリアル番号を表示。                                | 最大 11 文字の英字および数字                     | –       |
| ファームウェアのバージョン | Shows the device firmware version installed. | 以下の形式の文字列：<br>xx.yy.zz               | –       |

| パラメータ           | 説明                                                                                                                                                                                | ユーザー入力/ユーザーインターフェイス | 工場出荷時設定 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| オーダーコード         | Shows the device order code.<br> オーダーコードはセンサおよび変換器の銘板の「オーダーコード」欄に明記されています。                       | 英字、数字、特定の句読点から成る文字列 | –       |
| 拡張オーダーコード 1     | Shows the 1st part of the extended order code.<br> 拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。 | 文字列                 | –       |
| 拡張オーダーコード 2     | Shows the 2nd part of the extended order code.<br> 拡張オーダーコードもセンサおよび変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。 | 文字列                 | –       |
| ENP バージョン       | Shows the version of the electronic nameplate (ENP)。                                                                                                                              | 形式 xx.yy.zz の文字列    | –       |
| Device Type     | Shows the device type with which the measuring device is registered with the FOUNDATION Fieldbus。                                                                                 | Promass 200         | –       |
| Device Revision | Manufacturer revision number associated with the resource - used by an interface device to locate the DD file for the resource.。                                                  | 0～255               | –       |

## 12.12 ファームウェアの履歴

| リリース日付     | ファームウェアのバージョン | 「ファームウェアのバージョン」のオーダーコード | ファームウェア変更    | 資料の種類 | 関連資料                 |
|------------|---------------|-------------------------|--------------|-------|----------------------|
| 2018 年 5 月 | 01.00.zz      | オプション 74                | オリジナルファームウェア | 取扱説明書 | BA01827D/06/EN/01.18 |

-  サービスインタフェースを使用してファームウェアを現行バージョンまたは既存の旧バージョンに書き換えることができます。
-  ファームウェアのバージョンと以前のバージョン、インストールされた DD ファイルおよび操作ツールとの互換性については、製造者情報にある機器情報を参照してください。
-  メーカー情報は、以下から入手できます。
  - 弊社ウェブサイトのダウンロードエリアより : [www.endress.com](http://www.endress.com) → ダウンロード
  - 次の詳細を指定します。
    - 製品ルートコード：例、8A2B  
製品ルートコードはオーダーコードの最初の部分：機器の銘板を参照
    - テキスト検索：製造者情報
    - メディアタイプ：ドキュメント – 技術資料



## 13 メンテナンス

### 13.1 メンテナンス

特別なメンテナンスは不要です。

#### 13.1.1 洗浄

##### 非接液部の表面の洗浄

1. 推奨：糸くずの出ない乾いた布または水で少し湿らせた布を使用してください。
2. 先の尖ったもの、または表面（ディスプレイ、ハウジングなど）やシールに損傷を与える可能性のある腐食性の高い洗浄剤は使用しないでください。
3. 高圧蒸気を使用しないでください。
4. 機器の保護等級に従って作業してください。

##### 注記

**洗浄剤により表面が損傷する可能性があります。**

不適切な洗浄剤を使用すると、表面が損傷する可能性があります。

- ▶ 濃硫酸、アルカリ溶剤、有機溶剤（例：ベンジルアルコール、塩化メチレン、キシレン、濃縮グリセリン洗浄剤、アセトン）を含有する洗浄剤は使用しないでください。

##### 接液部の表面の洗浄

定置洗浄/定置滅菌（CIP/SIP）については、以下の点に注意してください。

- 接液部材質が十分に耐性を持つ洗浄剤のみを使用してください。
- 最高許容測定物温度に注意してください。

### 13.2 測定機器およびテスト機器

Endress+Hauser は、Netilion やテスト機器など、さまざまな測定機器やテスト機器を提供しています。

-  サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

一部の測定機器およびテスト機器のリスト：→  143

### 13.3 メンテナンスサービス

Endress+Hauser では、再校正、メンテナンスサービス、機器テストなど、メンテナンスに関する幅広いサービスを提供しています。

-  サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

## 14 修理

### 14.1 一般的注意事項

#### 14.1.1 修理および変更コンセプト

Endress+Hauser の修理および変更コンセプトでは、次のことが考慮されています。

- 機器はモジュール式の構造となっています。
- スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する取付指示が付属します。
- 修理は、Endress+Hauser サービス担当または適切な訓練を受けたユーザーが実施します。
- 認証を取得した機器は、Endress+Hauser サービス担当または工場でのみ別の認証取得機器に交換できます。

#### 14.1.2 修理および変更に関する注意事項

機器の修理および変更を行う場合は、以下の点に注意してください。

- ▶ 当社純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 取付指示に従って修理してください。
- ▶ 適用される規格、各地域/ 各国の規定、防爆資料 (XA)、認証を遵守してください。
- ▶ すべての修理/変更作業を文書化し、Netilion Analytics に詳細情報を入力してください。

### 14.2 スペアパーツ

交換可能な機器コンポーネントの一部は、端子部カバーの概要ラベルに明記されています。

スペアパーツ概要ラベルには以下の情報が含まれます。

- 機器の主要なスペアパーツのリスト (スペアパーツの注文情報を含む)
- デバイスビューアーへの URL ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)) :  
機器のスペアパーツがすべてオーダーコードとともにリストされており、注文することが可能です。関連する設置要領書がある場合は、これをダウンロードすることもできます。

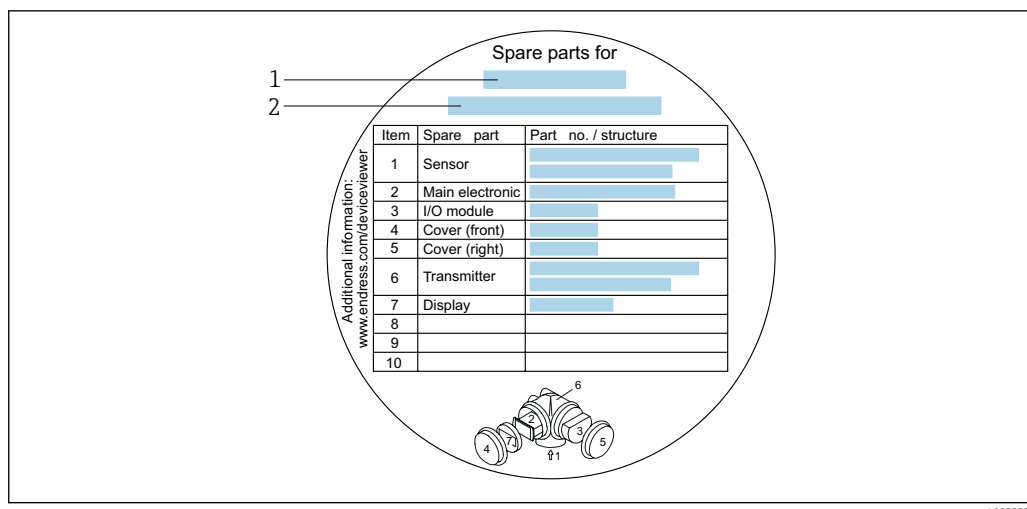


図 22 端子部カバーの「スペアパーツ概要ラベル」の例

- 1 機器名
- 2 機器シリアル番号

#### **i** 機器シリアル番号：

- これは、機器銘板とスペアパーツ概要ラベルに明記されています。
- **機器情報** サブメニュー 内の **シリアル番号** パラメータを使用して読み出せます。

## 14.3 修理サービス

Endress+Hauser は、さまざまなサービスを提供しています。

- i** サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

## 14.4 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

1. 詳細については、ウェブページを参照してください：<https://www.endress.com>
2. 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

## 14.5 廃棄

- WEEE** 電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

### 14.5.1 機器の取外し

1. 機器の電源をオフにします。

#### **警告**

プロセス条件によっては、人員に危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ 機器内の圧力、高温、腐食性測定物を使用するなど、危険なプロセス条件の場合は注意してください。

2. 「機器の設置」および「機器の接続」セクションに記載された設置および接続手順と逆の手順を実施してください。安全上の注意事項を遵守してください。

### 14.5.2 機器の廃棄

#### 警告

**健康に有害な流体によって、人体や環境に危険が及ぶ可能性があります。**

- ▶ 隙間に入り込んだ、またはプラスチックから拡散した物質など、健康または環境に有害な残留物を、機器および隙間の溝からすべて確実に除去してください。

廃棄する際には、以下の点に注意してください。

- ▶ 適用される各地域/ 各国の規定を遵守してください。
- ▶ 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。

## 15 アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

### 15.1 機器関連のアクセサリ

#### 15.1.1 変換器用

| アクセサリ               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promass 200 変換器     | <p>交換用あるいは在庫用変換器。オーダーコードを使用して以下の仕様を決定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 認定</li> <li>■ 出力</li> <li>■ ディスプレイ/操作</li> <li>■ハウジング</li> <li>■ ソフトウェア</li> </ul> <p> インストールガイド (EA00104D)</p> <p> (オーダー番号：8X2CXX)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| リモートディスプレイ<br>FHX50 | <p>表示モジュールを取り付けるための FHX50 ハウジング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FHX50 ハウジングが対応するモジュール： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SD02 表示モジュール (プッシュスイッチ)</li> <li>■ SD03 表示モジュール (タッチコントロール)</li> </ul> </li> <li>■ 接続ケーブル長：最大 60 m (196 ft)<br/>(注文可能なケーブル長：5 m (16 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft)、30 m (98 ft))</li> </ul> <p>計測機器は FHX50 ハウジングおよび表示モジュールとともに注文できます。それぞれのオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 計測機器のオーダーコード、仕様コード 030： <ul style="list-style-type: none"> <li>オプション L または M 「FHX50 ディスプレイ用」</li> </ul> </li> <li>■ FHX50 ハウジングのオーダーコード、仕様コード 050 (計測機器バージョン)： <ul style="list-style-type: none"> <li>オプション A 「FHX50 ディスプレイ用」</li> </ul> </li> <li>■ FHX50 ハウジングのオーダーコード、仕様コード 020 (ディスプレイ、操作)の希望する表示モジュールによります： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オプション C：SD02 表示モジュール (プッシュスイッチ)</li> <li>■ オプション E：SD03 表示モジュール (タッチコントロール)</li> </ul> </li> </ul> <p>FHX50 ハウジングを改造キットとして注文することもできます。計測機器の表示モジュールは FHX50 ハウジングで使用します。FHX50 ハウジングのオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 仕様コード 050 (計測機器バージョン)：オプション B 「FHX50 ディスプレイ用以外」</li> <li>■ 仕様コード 020 (ディスプレイ、操作)：オプション A 「なし、既存のデバイスディスプレイを使用」</li> </ul> <p> 個別説明書 SD01007F</p> <p>(オーダー番号：FHX50)</p> |

| アクセサリ         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 線式機器用の過電圧保護 | <p>過電圧保護モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成、仕様コード 610 「取付アクセサリ」、オプション NA 「過電圧保護」を参照してください。改造の場合のみ別注が必要です。</p> <p>OVP10 : 1 チャンネル機器 (コード 020、オプション A) :</p> <p> 個別説明書 SD01090F</p> <p>(オーダー番号 OVP10 : 71128617)<br/>(オーダー番号 OVP20 : 71128619)</p> |
| 保護カバー         | <p>日除けカバーは、機器を直射日光、降雨、電などから保護するために使用します。</p> <p>これは以下の製品構成から機器と一緒にご注文いただけます。</p> <p>「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション PB 「保護カバー」</p> <p> 個別説明書 SD00333F</p> <p>(オーダー番号 : 71162242)</p>                                                                 |

### 15.1.2 センサ用

| アクセサリ     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スチームジャケット | <p>センサ内の流体温度を一定に保つために使用します。流体として使用できるのは、水、蒸気、その他の非腐食性液体です。</p> <p> 測定物としてオイルを使用する場合は、Endress+Hauser にお問い合わせください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 機器と一緒に注文する場合 :<br/>「同梱アクセサリ」のオーダーコード <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オプション RB 「スチームジャケット、G 1/2" 雌ネジ」</li> <li>■ オプション RD 「スチームジャケット、NPT 1/2" 雌ネジ」</li> </ul> </li> <li>■ 後で注文する場合 :<br/>製品ルート DK8003 付きのオーダーコードを使用します。</li> </ul> <p> 個別説明書 SD02173D</p> |
| センサホルダ    | <p>壁、卓上、パイプ取付け用</p> <p> オーダー番号 : 71392563</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 15.2 通信関連のアクセサリ

| アクセサリ           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commubox FXA291 | <p>CDI インタフェース (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress+Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。</p> <p> 技術仕様書 TI00405C</p>                                                                                               |
| Fieldgate FXA42 | <p>接続された 4~20 mA アナログ計測機器およびデジタル計測機器の測定値を伝送します。</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 技術仕様書 TI01297S</li> <li>■ 取扱説明書 BA01778S</li> <li>■ 製品ページ : <a href="http://www.endress.com/fxa42">www.endress.com/fxa42</a></li> </ul> </p> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Field Xpert SMT50 | <p>機器設定用の Field Xpert SMT50 タブレット PC は、非危険場所でのモバイルプラントアセット管理を可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インタフェースを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。</p> <p>このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールインワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイクル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ操作できるツールです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 技術仕様書 TI01555S</li> <li>■ 取扱説明書 BA02053S</li> <li>■ 製品ページ：<a href="http://www.endress.com/smt50">www.endress.com/smt50</a></li> </ul>      |
| Field Xpert SMT70 | <p>機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、危険場所や非危険場所でのモバイルプラントアセット管理を可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インタフェースを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。</p> <p>このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールインワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイクル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ操作できるツールです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 技術仕様書 TI01342S</li> <li>■ 取扱説明書 BA01709S</li> <li>■ 製品ページ：<a href="http://www.endress.com/smt70">www.endress.com/smt70</a></li> </ul> |
| Field Xpert SMT77 | <p>機器設定ツール Field Xpert SMT77 タブレット PC を使用すると、Ex ゾーン 1 に分類される危険場所でのモバイルプラントアセット管理が可能になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 技術仕様書 TI01418S</li> <li>■ 取扱説明書 BA01923S</li> <li>■ 製品ページ：<a href="http://www.endress.com/smt77">www.endress.com/smt77</a></li> </ul>                                                                                                                                                                           |

## 15.3 サービス関連のアクセサリ

| アクセサリ      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Applicator | <p>Endress+Hauser 製計測機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 産業要件に応じた計測機器の選定</li> <li>■ 最適な流量計を選定するために必要なあらゆるデータの計算（例：呼び口径、圧力損失、流速、測定精度）</li> <li>■ 計算結果のグラフィック表示</li> <li>■ 部分オーダーコードの決定。プロジェクトの全期間中、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。</li> </ul> <p>Applicator は以下から入手できます。<br/>インターネット経由：<a href="https://portal.endress.com/webapp/applicator">https://portal.endress.com/webapp/applicator</a></p> |
| Netilion   | <p>IIoT エコシステム：現場に眠っていた情報を引き出して活用できるサービス</p> <p>Endress+Hauser の Netilion IIoT エコシステムにより、プラント性能の最適化、ワークフローのデジタル化、知識の共有、コラボレーションの強化を実現できます。</p> <p>プロセスオートメーションにおける数十年にわたる経験に基づき、Endress+Hauser は、プロセス産業向け IIoT エコシステムを提供しており、これによりデータから有益な情報を得ることが可能になります。これらの情報を使用してプロセスを最適化できるため、プラントの可用性、効率、信頼性が向上し、最終的に収益性の高いプラントが実現します。</p> <p><a href="http://www.netilion.endress.com">www.netilion.endress.com</a></p>                               |
| FieldCare  | <p>Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセット管理ツールです。</p> <p>システム内のすべてのインテリジェントなフィールド機器を設定できるため、フィールド機器の管理に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 取扱説明書 BA00027S / BA00059S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   |
| DeviceCare | <p>Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 技術仕様書：TI01134S</li> <li>■ イノベーションカタログ：IN01047S</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

15.4 システムコンポーネント

| アクセサリ                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memograph M グラフィックデータマネージャ | <p>Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連する測定変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。これらのデータは <b>256 MB</b> の内部メモリに保存されます。また、SD カードや USB メモリにも保存できます。</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 技術仕様書 TI00133R</li><li>■ 取扱説明書 BA00247R</li></ul></div> |
| Cerabar M                  | <p>気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス圧力値の読み込みに使用できます。</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 技術仕様書 TI00426P / TI00436P</li><li>■ 取扱説明書 BA00200P / BA00382P</li></ul></div>                                                                           |
| Cerabar S                  | <p>気体、蒸気、液体の絶対圧およびゲージ圧測定用の圧力伝送器です。プロセス圧力値の読み込みに使用できます。</p> <div><ul style="list-style-type: none"><li>■ 技術仕様書 TI00383P</li><li>■ 取扱説明書 BA00271P</li></ul></div>                                                                                                 |



## 16 技術データ

### 16.1 アプリケーション

本機器は、液体および気体の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。  
注文したバージョンに応じて、本機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。  
機器が耐用年数にわたって適切な動作条件を維持することを保証するため、接液部材質が十分に耐性のある測定物にのみ使用してください。

### 16.2 機能とシステム構成

|        |                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定原理   | コリオリの原理に基づく質量流量測定                                                                                                                                                                       |
| 計測システム | <p>本機器は変換器とセンサから構成されます。</p> <p>本機器は一体型です。</p> <p>変換器とセンサが機械的に一体になっています。</p> <p>計測機器の構成に関する情報 →  13</p> |

16.3 入力

|      |                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定変数 | <div>直接測定するプロセス変数<ul style="list-style-type: none"><li>■ 質量流量</li><li>■ 密度</li><li>■ 温度</li></ul></div> <div>計算される測定変数<ul style="list-style-type: none"><li>■ 体積流量</li><li>■ 基準体積流量</li><li>■ 基準密度</li></ul></div> |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

測定範囲

液体の測定範囲

| 呼び口径 |                | 測定範囲フルスケール値 $\dot{m}_{\min(F)} \sim \dot{m}_{\max(F)}$ |          |
|------|----------------|--------------------------------------------------------|----------|
| [mm] | [in]           | [kg/h]                                                 | [lb/min] |
| 1    | $\frac{1}{24}$ | 0~20                                                   | 0~0.735  |
| 2    | $\frac{1}{12}$ | 0~100                                                  | 0~3.675  |
| 4    | $\frac{1}{8}$  | 0~450                                                  | 0~16.54  |

気体の測定範囲

フルスケール値は、使用する気体の密度および音速に応じて異なり、以下の計算式を使用して算出できます。

$\dot{m}_{\max(G)}$  = 最小の

$(\dot{m}_{\max(F)} \cdot \rho_G : x)$  および

$(\rho_G \cdot (c_G/2) \cdot d_i^2 \cdot (\pi/4) \cdot 3600 \cdot n)$

|                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| $\dot{m}_{\max(G)}$                     | 気体の最大測定範囲 [kg/h]                                  |
| $\dot{m}_{\max(F)}$                     | 液体の最大測定範囲 [kg/h]                                  |
| $\dot{m}_{\max(G)} < \dot{m}_{\max(F)}$ | $\dot{m}_{\max(G)}$ は必ず $\dot{m}_{\max(F)}$ より小さい |
| $\rho_G$                                | 動作条件下での気体密度 [kg/m³]                               |
| $x$                                     | 最大気体流量の制限定数 [kg/m³]                               |
| $c_G$                                   | 音速（気体） [m/s]                                      |
| $d_i$                                   | 計測チューブ内径 [m]                                      |
| $\pi$                                   | Pi                                                |
| $n = 1$                                 | 計測チューブの数                                          |

| 呼び口径 |                | $x$     |
|------|----------------|---------|
| [mm] | [in]           | [kg/m³] |
| 1    | $\frac{1}{24}$ | 32      |
| 2    | $\frac{1}{12}$ | 32      |
| 4    | $\frac{1}{8}$  | 32      |

2 つの計算式を使用して測定範囲を算出する場合：

1.
- 両方の計算式で測定範囲を算出します。

2. 小さい方の値を使用する必要があります。

### 推奨の測定範囲

 流量制限 →  158

#### 計測可能流量範囲

1000 : 1 以上。

設定されたフルスケール値を流量が超えても電子モジュールはオーバーライドされず、積算値が正確に測定されます。

#### 入力信号

##### 外部測定値

特定の測定変数の測定精度を上げるため、または気体の基準体積流量を計算するため、オートメーションシステムにより計測機器にプロセス圧力を連続して書き込むことができます。Endress+Hauser では絶対圧力用の圧力伝送器（例：Cerabar M または Cerabar S）の使用を推奨しています。

 Endress+Hauser では各種の圧力伝送器と温度機器を用意しています。「アクセサリ」章を参照してください。→  144

以下の測定変数を計算するために外部測定値を読み込むことをお勧めします。

- 質量流量
- 基準体積流量

##### デジタル通信

オートメーションシステムにより、FOUNDATION フィールドバスを介して測定値が書き込まれます。

## 16.4 出力

#### 出力信号

##### パルス/周波数/スイッチ出力

|              |                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機能           | パルス、周波数、またはスイッチ出力として設定可能                                                                    |
| バージョン        | パッシブ、オープンコレクタ                                                                               |
| 最大入力値        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DC 35 V</li> <li>■ 50 mA</li> </ul>                |
| 電圧降下         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ ≤ 2 mA 時 : 2 V</li> <li>■ 10 mA 時 : 8 V</li> </ul> |
| 残留電流         | ≤ 0.05 mA                                                                                   |
| <b>パルス出力</b> |                                                                                             |
| パルス幅         | 設定可能 : 5~2 000 ms                                                                           |
| 最大パルスレート     | 100 Impulse/s                                                                               |
| パルス値         | 設定可能                                                                                        |
| 割当て可能な測定変数   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> </ul>  |
| <b>周波数出力</b> |                                                                                             |
| 出力周波数        | 設定可能 : 0~1 000 Hz                                                                           |
| ダンピング        | 設定可能 : 0~999 秒                                                                              |
| パルス/ポーズ比     | 1:1                                                                                         |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 割当て可能な測定変数    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 標準密度</li> <li>■ 温度</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>スイッチ出力</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| スイッチング動作      | バイナリ、導通または非導通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| スイッチング遅延      | 設定可能：0～100 秒                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| スイッチング回数      | 無制限                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 割当て可能な機能      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ オフ</li> <li>■ オン</li> <li>■ 診断時の動作</li> <li>■ リミット値 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 質量流量</li> <li>■ 体積流量</li> <li>■ 基準体積流量</li> <li>■ 密度</li> <li>■ 標準密度</li> <li>■ 温度</li> </ul> </li> <li>■ 積算計 1～3</li> <li>■ 流れ方向監視</li> <li>■ ステータス <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 非満管の検出</li> <li>■ ローフローカットオフ</li> </ul> </li> </ul> |

## FOUNDATION フィールドバス

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| FOUNDATION フィールドバス | H1、IEC 61158-2、電氣的に絶縁 |
| データ転送              | 31.25 kbit/s          |
| 消費電流               | 18 mA                 |
| 許容電源電圧             | 9～32 V                |
| バス接続               | 逆極性保護内蔵               |

アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。

## パルス/周波数/スイッチ出力

|               |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>パルス出力</b>  |                                                                                                              |
| フェールセーフモード    | 設定可能： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際の値</li> <li>■ パルスなし</li> </ul>                              |
| <b>周波数出力</b>  |                                                                                                              |
| フェールセーフモード    | 設定可能： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 実際の値</li> <li>■ 0 Hz</li> <li>■ 設定可能な値範囲：0～1250 Hz</li> </ul> |
| <b>スイッチ出力</b> |                                                                                                              |
| フェールセーフモード    | 設定可能： <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 現在のステータス</li> <li>■ オープン</li> <li>■ クローズ</li> </ul>           |

## FOUNDATION フィールドバス

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| ステータスおよびアラームメッセージ                          | FF-891 に準拠した診断 |
| エラー電流 FDE (Fault Disconnection Electronic) | 0 mA           |

## 現場表示器

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| プレーンテキスト表示 | 原因と対処法に関する情報                                 |
| バックライト     | さらに、SD03 現場表示器付き機器バージョンの場合：赤のライトが機器エラーを示します。 |

 NAMUR 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号

## インタフェース/プロトコル

- デジタル通信経由：  
FOUNDATION Fieldbus
- サービスインタフェース経由  
Endress+Hauser サービスインタフェース CDI (Common Data Interface)
- プレーンテキスト表示  
原因と対処法に関する情報

ローフローカットオフ      ローフローカットオフ値はユーザーが任意に設定可能

電氣的絶縁性      すべての出力は、それぞれ電氣的に絶縁されています。

## プロトコル固有のデータ

|                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造者 ID                 | 0x452B48                                                                                                                                                            |
| 識別番号                   | 0x1054                                                                                                                                                              |
| 機器リビジョン                | 1                                                                                                                                                                   |
| DD リビジョン               | 情報およびファイルは以下から入手できます。<br>■ <a href="http://www.endress.com">www.endress.com</a> → ダウンロードエリア<br>■ <a href="http://www.fieldcommgroup.org">www.fieldcommgroup.org</a> |
| CFF リビジョン              |                                                                                                                                                                     |
| 機器テストバージョン (ITK バージョン) | 6.1.1                                                                                                                                                               |
| ITK 承認ドライバナンバ          | IT094200                                                                                                                                                            |
| リンクマスタ機能 (LAS)         | あり                                                                                                                                                                  |
| 「リンクマスタ」と「基本デバイス」の選択   | あり<br>工場設定：基本デバイス                                                                                                                                                   |
| ノードアドレス                | 工場設定：247 (0xF7)                                                                                                                                                     |
| サポートされる機能              | 以下の機能をサポートします。<br>■ 再起動<br>■ ENP 再起動<br>■ 診断                                                                                                                        |
| 仮想通信路 (VCR)            |                                                                                                                                                                     |
| VCR 番号                 | 44                                                                                                                                                                  |
| VFD のリンクオブジェクト番号       | 50                                                                                                                                                                  |
| 永続エントリ                 | 1                                                                                                                                                                   |



|              |                                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クライアント VCR   | 0                                                                                                                    |
| サーバー VCR     | 10                                                                                                                   |
| ソース VCR      | 43                                                                                                                   |
| シンク VCR      | 0                                                                                                                    |
| 引用者 VCR      | 43                                                                                                                   |
| 発行者 VCR      | 43                                                                                                                   |
| 機器リンク機能      |                                                                                                                      |
| スロット時間       | 4                                                                                                                    |
| PDU 間の最小遅延時間 | 8                                                                                                                    |
| 最大応答遅延       | 最小 5                                                                                                                 |
| システム統合       | システム統合の詳細については、を参照してください。 <div><div>■ サイクリックデータ伝送</div><div>■ モジュールの説明</div><div>■ 実行時間</div><div>■ メソッド</div></div> |

16.5 電源

端子の割当て

変換器

FOUNDATION フィールドバス用の接続バージョン、パルス/周波数/スイッチ出力
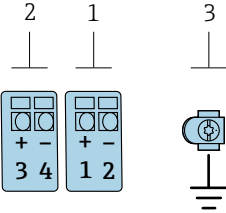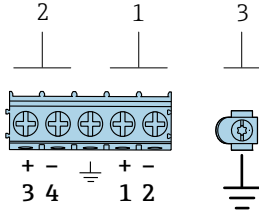
|                                                                                                              |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |  |
| 最大の端子数                                                                                                       | 「取付アクセサリ」のオーダーコードの端子の最大数、オプション NA 「過電圧保護」                                             |
| <div>1 出力 1 : FOUNDATION フィールドバス</div> <div>2 出力 2 (パッシブ) : パルス/周波数/スイッチ出力</div> <div>3 ケーブルシールド線用接地端子</div> |                                                                                       |

| 「出力」のオーダーコード             | 端子番号               |       |                       |       |
|--------------------------|--------------------|-------|-----------------------|-------|
|                          | 出力 1               |       | 出力 2                  |       |
|                          | 1 (+)              | 2 (-) | 3 (+)                 | 4 (-) |
| オプション E <sup>1) 2)</sup> | FOUNDATION フィールドバス |       | パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ) |       |

- 1) 必ず出力 1 を使用しなければなりません。出力 2 はオプションです。
- 2) 逆極性保護付き FOUNDATION フィールドバス

電源電圧

変換器

各出力ごとに外部電源が必要です。

システムに設置する電源ユニットは安全要件に適合している必要があります (例 : SELV/PELV、クラス 2 エネルギー制限)。各端子に 1 本の導線のみが許容されます。

| 「出力」のオーダーコード                                               | 最小端子電圧   | 最大端子電圧  |
|------------------------------------------------------------|----------|---------|
| オプション E <sup>1)</sup> : FOUNDATION Fieldbus、パルス/周波数/スイッチ出力 | ≥ DC 9 V | DC 32 V |

1) 現場表示器 SD03 付き機器の場合：バックライト使用時は端子電圧を DC 0.5 V 上げる必要があります。

## 消費電力

## 変換器

| 「出力；入力」のオーダーコード                              | 最大消費電力                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| オプション E : FOUNDATION Fieldbus、パルス/周波数/スイッチ出力 | <ul style="list-style-type: none"> <li>出力 1 を使用した場合：576 mW</li> <li>出力 1 および 2 を使用した場合：2 576 mW</li> </ul> |

 防爆接続値の詳細については、[こちら](#) を参照してください。

## 消費電流

## FOUNDATION フィールドバス

18 mA

## 電源故障時/停電時

- 積算計は測定された最後の有効値で停止します。
- 機器の種類に応じて、設定は機器メモリまたはプラグインメモリ (HistoROM DAT) に保持されます。
- エラーメッセージ (総稼働時間を含む) が保存されます。

## 電気接続

## 電位平衡

→  35

## 端子

- 内蔵の過電圧保護なしの機器バージョンの場合：差込みスプリング端子、ケーブル断面積 0.5～2.5 mm<sup>2</sup> (20～14 AWG) 用
- 内蔵の過電圧保護ありの機器バージョンの場合：ネジ端子、ケーブル断面積 0.2～2.5 mm<sup>2</sup> (24～14 AWG) 用

## 電線口

 使用可能な電線口のタイプは、各機器バージョンに応じて異なります。

## ケーブルグランド (Ex d 対応不可)

M20 × 1.5

## 電線口用ねじ

- NPT 1/2"
- G 1/2"
- M20 × 1.5

## ケーブル仕様

→  30

## 過電圧保護

過電圧保護機能付きの機器をご注文いただけます。  
「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NA「過電圧保護」

|             |                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 入力電圧範囲      | 値は電源電圧仕様に対応 →  33 <sup>1)</sup> 。 |
| チャンネルあたりの抵抗 | 最大 2 · 0.5 Ω                                                                                                         |

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| DC 放電開始電圧        | 400～700 V                |
| トリップサージ電圧        | < 800 V                  |
| 1 MHz の静電容量      | < 1.5 pF                 |
| 公称放電電流 (8/20 μs) | 10 kA                    |
| 温度範囲             | -40～+85 °C (-40～+185 °F) |

1) 内部抵抗の大きさに応じて電圧は低下します ( $I_{min} \cdot R_i$ )

 過電圧保護付きの機器バージョンの場合、温度等級に応じて許容される周囲温度が制限されます。

 温度表の詳細については、機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。

## 16.6 性能特性

### 基準動作条件

- ISO 11631 に基づくエラーリミット
- 水
  - +15～+45 °C (+59～+113 °F)
  - 0.2～0.6 MPa (29～87 psi)
- データは校正プロトコルに示す通り
- ISO 17025 に準拠した認定校正装置に基づく精度

 測定誤差を確認するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。  
→  143

### 最大測定誤差

o.r. = 読み値、 $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ 、T = 流体温度

### 基準精度

 「精度の考え方」参照 →  155

### 質量流量および体積流量（液体）

±0.10 % o.r.

### 質量流量（気体）

±0.35 % o.r.

### 密度（液体）

| 基準条件下   | 標準密度校正 <sup>1)</sup> | 高精度<br>密度仕様 <sup>2) 3)</sup> |
|---------|----------------------|------------------------------|
| [g/cm³] | [g/cm³]              | [g/cm³]                      |
| ±0.0005 | ±0.001               | ±0.002                       |

1) 「計測チューブの材質、接液部」のオーダーコード、オプション HB 「アロイ C22、高圧、研磨なし」の機器では、標準密度校正は ±0.002 g/cm³ となります。

2) 高精度密度校正の有効範囲：0～2 g/cm³、+5～+80 °C (+41～+176 °F)

3) 「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE 「高精度密度」

### 温度

±0.5 °C ± 0.005 · T °C (±0.9 °F ± 0.003 · (T – 32) °F)



## ゼロ点の安定度

標準バージョン : 「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション BB、BF、HA、SA

| 呼び口径 |                | ゼロ点の安定度 |          |
|------|----------------|---------|----------|
| [mm] | [in]           | [kg/h]  | [lb/min] |
| 1    | $\frac{1}{24}$ | 0.0010  | 0.000036 |
| 2    | $\frac{1}{12}$ | 0.0050  | 0.00018  |
| 4    | $\frac{1}{6}$  | 0.0200  | 0.00072  |

高圧バージョン : 「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HB

| 呼び口径 |                | ゼロ点の安定度 |           |
|------|----------------|---------|-----------|
| [mm] | [in]           | [kg/h]  | [lb/min]  |
| 1    | $\frac{1}{24}$ | 0.0016  | 0.0000576 |
| 2    | $\frac{1}{12}$ | 0.0080  | 0.000288  |
| 4    | $\frac{1}{6}$  | 0.0320  | 0.001152  |

## 流量値

ターンダウンパラメータとしての流量値は呼び口径に依存します。

## SI 単位

| 呼び口径<br>[mm] | 1:1    | 1:10   | 1:20   | 1:50   | 1:100  | 1:500  |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] | [kg/h] |
| 1            | 20     | 2      | 1      | 0.4    | 0.2    | 0.04   |
| 2            | 100    | 10     | 5      | 2      | 1      | 0.2    |
| 4            | 450    | 45     | 22.5   | 9      | 4.5    | 0.9    |

## US 単位

| 呼び口径<br>[inch] | 1:1      | 1:10     | 1:20     | 1:50     | 1:100    | 1:500    |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] | [lb/min] |
| $\frac{1}{24}$ | 0.735    | 0.074    | 0.037    | 0.015    | 0.007    | 0.001    |
| $\frac{1}{12}$ | 3.675    | 0.368    | 0.184    | 0.074    | 0.037    | 0.007    |
| $\frac{1}{6}$  | 16.54    | 1.654    | 0.827    | 0.331    | 0.165    | 0.033    |

## 出力の精度

出力の基準精度は、以下の通りです。

## パルス/周波数出力

o.r. = 読み値

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 精度 | 最高 $\pm 100$ ppm o.r. |
|----|-----------------------|

繰返し性

o.r. = 読み値 ;  $1 \text{ g/cm}^3 = 1 \text{ kg/l}$ 、T = 流体温度

基準の繰返し性

 「精度の考え方」 参照 →  155

質量流量および体積流量（液体）

±0.05 % o.r.

質量流量（気体）

±0.15 % o.r.

密度（液体）

±0.00025 g/cm³


温度

±0.25 °C ± 0.0025 · T °C (±0.45 °F ± 0.0015 · (T-32) °F)

|      |                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 応答時間 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 応答時間は設定に応じて異なります（ダンピング）。</li><li>■ 測定変数が不規則に変化する場合の応答時間：500 ms 後に → フルスケール値の 95 %</li></ul> |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                                                          |      |                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|
| 周囲温度の影響 | <p><b>パルス/周波数出力</b></p> <p>o.r. = 読み値</p> <table><tr><td>温度係数</td><td>最大 ±100 ppm o.r.</td></tr></table> | 温度係数 | 最大 ±100 ppm o.r. |
| 温度係数    | 最大 ±100 ppm o.r.                                                                                         |      |                  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定物温度の影響 | <p><b>質量流量</b></p> <p>o.f.s. = 対フルスケール値</p> <p>ゼロ調整時の温度とプロセス温度に差異がある場合、センサに付加される測定誤差は、±0.0002 % o.f.s./°C (±0.0001 % o.f.s./°F) となります。</p> <p>プロセス温度でゼロ調整を実施すると、この影響は減少します。</p> <p><b>密度</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 密度校正温度とプロセス温度に差異がある場合、センサの標準的な測定誤差は ±0.00005 g/cm³/°C (±0.000025 g/cm³/°F) となります。現場密度調整を実施できます。</li><li>■</li></ul> <p><b>高精度密度仕様（高精度密度校正）</b></p> <p>プロセス温度が有効範囲外の場合 (→  152)、測定誤差は ±0.00005 g/cm³ /°C (±0.000025 g/cm³ /°F) となります。</p> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

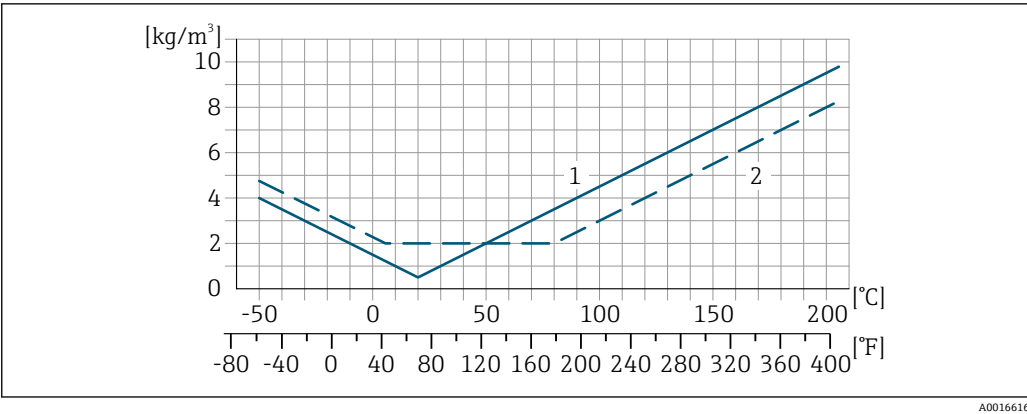

- 1 現場密度調整、例：+20 °C (+68 °F) 時  
2 高精度密度校正

プロセス圧力の影響

校正圧力とプロセス圧力で差異が生じても測定精度には影響しません。

プロセス密度の影響

校正密度とプロセス密度に差異がある場合の測定密度の標準的な測定誤差：

- ±0.6%：呼び口径 4 mm ( $\frac{1}{8}$  in) の場合
- ±1.4%：呼び口径 2 mm ( $\frac{1}{16}$  in) の場合
- ±2.0%：呼び口径 1 mm ( $\frac{1}{32}$  in) の場合および「計測チューブ材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HB「アロイ C22、高圧、研磨なし」の機器の場合



現場密度調整を実施できます。

精度の考え方

o.r. = 読み値、o.f.s. = 対フルスケール値

BaseAccu = 基準精度 (% o.r.)、BaseRepeat = 基準の繰返し性 (% o.r.)

MeasValue = 測定値；ZeroPoint = ゼロ点の安定度


流量に応じた最大測定誤差の計算

| 流量                                                                    | 最大測定誤差 (%) o.r.                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| $\geq \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br>A0021332 | $\pm \text{BaseAccu}$<br>A0021339                                     |
| $< \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br>A0021333    | $\pm \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br>A0021334 |

流量に応じた最大繰返し性の計算

| 流量                                                                                      | 最大繰返し性 (% o.r.)                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq \frac{\frac{4}{3} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br>A0021341 | $\pm \frac{1}{2} \cdot \text{BaseAccu}$<br>A0021343                                     |
| $< \frac{\frac{4}{3} \cdot \text{ZeroPoint}}{\text{BaseAccu}} \cdot 100$<br>A0021342    | $\pm \frac{2}{3} \cdot \frac{\text{ZeroPoint}}{\text{MeasValue}} \cdot 100$<br>A0021344 |

最大測定誤差の例

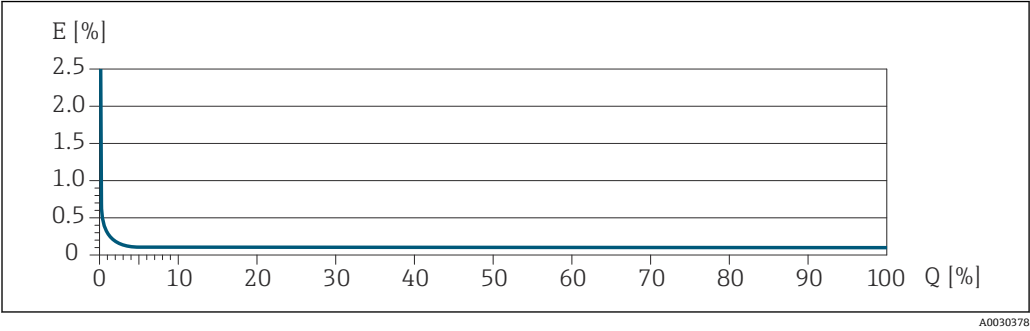

E 最大測定誤差 (% o.r.) (例)  
Q 最大測定範囲の流量 (%)

16.7 設置

設置要件 → 20

16.8 環境

周囲温度範囲 → 22 → 22

温度テーブル

- 危険場所で本機器を使用する場合は、許容される周囲温度と流体温度の間の相互依存性に注意してください。
- 温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。

保管温度 -40～+80 °C (-40～+176 °F)、推奨 +20 °C (+68 °F)

気候クラス DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

保護等級

**変換器**

- 標準：IP66/67、Type 4X エンクロージャ、汚染度 4 に適合
- ハウジングが開いている場合：IP20、Type 1 エンクロージャ、汚染度 2 に適合
- 表示モジュール：IP20、Type 1 エンクロージャ、汚染度 2 に適合

**センサ**

IP66/67、Type 4X<sup>3)</sup> エンクロージャ、汚染度 4 に適合

**機器プラグ**

IP67 (ねじ込み接続の場合のみ)

耐振動性および耐衝撃性

**正弦波振動、IEC 60068-2-6 に準拠**

- 2～8.4 Hz、3.5 mm ピーク
- 8.4～2 000 Hz、1 g ピーク

**広帯域ランダム振動、IEC 60068-2-64 に準拠**

3) 圧力センサが取り付けられる場合、Type 4X は使用されません。

- 10～200 Hz, 0.003 g<sup>2</sup>/Hz
- 200～2 000 Hz, 0.001 g<sup>2</sup>/Hz
- 合計 : 1.54 g rms

**正弦半波衝撃、IEC 60068-2-27 に準拠**

6 ms 30 g

**粗雑な取扱いによる衝撃、IEC 60068-2-31 に準拠**

電磁適合性 (EMC)



詳細については、適合宣言を参照してください。



このユニットは住宅環境での使用を目的としておらず、そのような環境において無線受信の適切な保護を保証することはできません。

## 16.9 プロセス

測定物温度範囲

−50～+205 °C (−58～+401 °F)

測定物密度

0～2 000 kg/m<sup>3</sup> (0～125 lb/cf)

圧力・温度レイティング



プロセス接続の圧力・温度レイティングの概要については、技術仕様書を参照してください。

センサハウジング

センサハウジングには乾燥窒素ガスが充填されており、内部の電子部品や機械部品が保護されます。



計測チューブが故障した場合 (例 : 腐食性または研磨性のある流体などのプロセス特性に起因)、流体は最初にセンサハウジングに溜まります。

計測チューブが故障した場合、センサハウジング内の圧力レベルは使用プロセス圧力に応じて上昇します。センサハウジングの破裂圧力では十分な安全マージンを確保できないとユーザーが判断した場合は、機器に破裂板を取り付けることが可能です。これにより、センサハウジング内が過度に高圧になることを防止できます。そのため、気体圧力が高くなるアプリケーションや、特に、プロセス圧力がセンサハウジング破裂圧力の 2/3 より大きくなるアプリケーションでは、破裂板の使用が強く推奨されます。



高圧機器には必ず破裂板が取り付けられます。「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HB

### センサハウジング破裂圧力

破裂板付きの機器 (「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA「破裂板」) の場合、破裂板の破裂圧力が重要になります。

センサハウジングの破裂圧力は、センサハウジングが機械的に故障する前に到達する標準的な内圧に相当し、これは型式試験中に確認されます。対応する型式試験適合宣言

は、機器と一緒に注文できます（「追加認証」のオーダーコード、オプション LN 「センサハウジング破裂圧力、型式試験」）。

| 呼び口径 |      | センサハウジング破裂圧力 |       |
|------|------|--------------|-------|
| [mm] | [in] | [bar]        | [psi] |
| 1    | 1/24 | 220          | 3 190 |
| 2    | 1/12 | 140          | 2 030 |
| 4    | 1/8  | 105          | 1 520 |

 寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

**破裂板** 安全レベルを高めるために、破裂圧力が 1～1.5 MPa (145～217.5 psi) の破裂板を装備した機器バージョンを使用できます（「センサオプション」のオーダーコード、オプション CA 「破裂板」）。

**破裂板用の排出管接続**

エラーが発生した場合に、漏出する測定物を制御された方法で排出するために、破裂板のほかにオプションの排出管接続を注文できます。

 破裂板の機能が損なわれることはありません。

**内部洗浄**

- CIP 洗浄
- SIP 洗浄

**オプション** 接液部のオイル/グリースフリーバージョン、適合宣言なし「サービス」のオーダーコード、オプション HA <sup>4)</sup>

**流量制限** 必要な流量範囲と許容圧力損失を考慮して、センサ呼び口径を選定してください。

 測定範囲のフルスケール値の概要については、「測定範囲」セクションを参照してください。→  146

- 推奨最小フルスケール値は、最大測定範囲の約 1/20 です。
- 最も一般的なアプリケーションにおいて、最大測定範囲の 20～50 % の間が最適な測定範囲となります。
- 研磨性のある測定物（固形分が混入した液体など）の場合は、低いフルスケール値を選択する必要があります。流速 < 1 m/s (< 3 ft/s)
- 気体測定では、以下の点にご注意ください。
  - 計測チューブ内の流速は、音速の 1/2 (0.5 Mach) 以下にしてください。
  - 最大質量流量は、気体密度に依存します。計算式

 流量制限を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。→  143

**圧力損失**  圧力損失を計算するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。→  143

**使用圧力** →  22

4) 洗浄は計測機器のみが対象となります。付属のアクセサリは洗浄されません。

## 16.10 構造

### 外形寸法



機器の外形寸法および設置長さについては、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

### 質量

すべての値（梱包材を含まない質量）は、EN/DIN PN 40 フランジ付き機器の値です。

#### 質量 (SI 単位)

| 呼び口径<br>[mm] | 質量 [kg]                                                              |                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | 「ハウジング」のオーダーコード、オプション C<br>「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、<br>コーティング、一体型」 | 「ハウジング」のオーダーコード、オプション B<br>「GT18 デュアルコンパートメント、SUS<br>316L 相当、一体型」 |
| 1            | 5.5                                                                  | 8.2                                                               |
| 2            | 7.1                                                                  | 9.8                                                               |
| 4            | 9                                                                    | 11.7                                                              |

#### 質量 (US 単位)

| 呼び口径<br>[in] | 質量 [lbs]                                                             |                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|              | 「ハウジング」のオーダーコード、オプション C<br>「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、<br>コーティング、一体型」 | 「ハウジング」のオーダーコード、オプション B<br>「GT18 デュアルコンパートメント、SUS<br>316L 相当、一体型」 |
| 1/24         | 12                                                                   | 18                                                                |
| 1/12         | 16                                                                   | 22                                                                |
| 1/8          | 20                                                                   | 26                                                                |

### 材質

#### 変換器ハウジング

- 「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 「一体型、ステンレス」：  
ステンレス CF-3M (SUS 316L 相当、1.4404)
- 「ハウジング」のオーダーコード、オプション C 「一体型、塗装アルミダイカスト」：  
アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- ウィンドウ材質：ガラス

電線口/ケーブルグランド

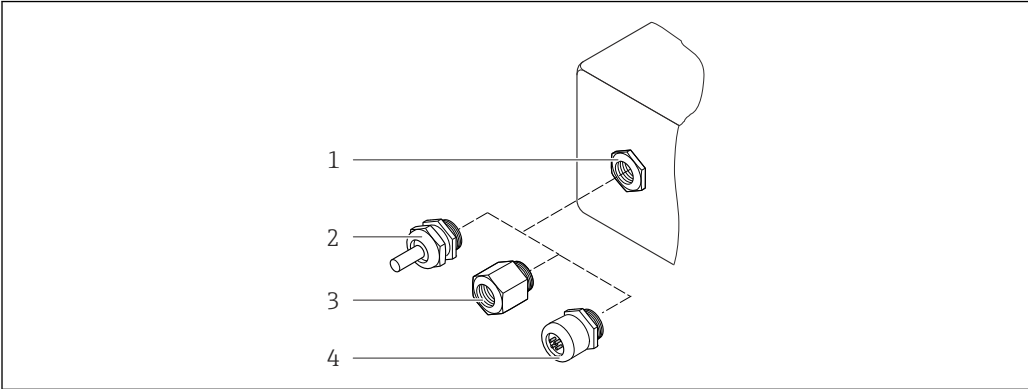


図 23 可能な電線口/ケーブルグランド

- 1 めねじ M20 × 1.5
- 2 ケーブルグランド M20 × 1.5
- 3 電線口用アダプタ (めねじ G ½" または NPT ½")
- 4 機器プラグ

「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当」

| 電線口/ケーブルグランド          | 保護タイプ                                                                                                                   | 材質                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ケーブルグランド M20 × 1.5    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 非危険場所</li><li>■ Ex ia</li><li>■ Ex ic</li><li>■ Ex nA</li><li>■ Ex tb</li></ul> | ステンレス 1.4404               |
| 電線口用アダプタ (めねじ G ½")   | 非危険場所および危険場所 (CSA Ex d/XP を除く)                                                                                          | ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当) |
| 電線口用アダプタ (めねじ NPT ½") | 非危険場所および危険場所                                                                                                            |                            |

「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング」

| 電線口/ケーブルグランド          | 保護タイプ                                                                                   | 材質        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ケーブルグランド M20 × 1.5    | <ul style="list-style-type: none"><li>■ 非危険場所</li><li>■ Ex ia</li><li>■ Ex ic</li></ul> | プラスチック    |
|                       | 電線口用アダプタ (めねじ G ½")                                                                     | ニッケルめっき真鍮 |
| 電線口用アダプタ (めねじ NPT ½") | 非危険場所および危険場所 (CSA Ex d/XP を除く)                                                          | ニッケルめっき真鍮 |
| ネジ NPT ½" アダプタを使用     | 非危険場所および危険場所                                                                            |           |

機器プラグ

| 電気接続      | 材質                                                                                                                                                                    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プラグ M12x1 | <ul style="list-style-type: none"><li>■ ソケット：ステンレス 1.4401/SUS 316 相当</li><li>■ コンタクトハウジング：プラスチック PUR、黒</li><li>■ コンタクト：金属 CuZn、金メッキ</li><li>■ ネジ込み接続シール：NBR</li></ul> |



**センサハウジング**

- 耐酸、耐アルカリの表面
- ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)

**計測チューブ**

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション BB、BF、SA  
ステンレス 1.4435 (SUS 316 または 316L 相当)

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HA、HB、HC、HD  
アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)

**プロセス接続**

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション SA

|                                                                      |                                          |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>VCO カップリング</b>                                                    | ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当または SUS 316L 相当) |
| <b>G<math>\frac{1}{4}</math>"、G<math>\frac{1}{2}</math>" めねじ</b>     | ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当または SUS 316L 相当) |
| <b>NPT<math>\frac{1}{4}</math>"、NPT<math>\frac{1}{2}</math>" めねじ</b> | ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当または SUS 316L 相当) |
| <b><math>\frac{1}{2}</math>" トリクランプ</b>                              | ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)               |
| <b>固定フランジ EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220</b>                         | ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当または SUS 316L 相当) |

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション BB、BF

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>VCO カップリング</b>                       | ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当または SUS 316L 相当) |
| <b><math>\frac{1}{2}</math>" トリクランプ</b> | ステンレス 1.4435 (SUS 316L 相当)               |

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HC、HD

|                                         |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>VCO カップリング</b>                       | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) |
| <b><math>\frac{1}{2}</math>" トリクランプ</b> | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) |

「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HA

|                                                                      |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>VCO カップリング</b>                                                    | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)                                |
| <b>G<math>\frac{1}{4}</math>"、G<math>\frac{1}{2}</math>" めねじ</b>     | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)                                |
| <b>NPT<math>\frac{1}{4}</math>"、NPT<math>\frac{1}{2}</math>" めねじ</b> | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)                                |
| <b>固定フランジ EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220</b>                         | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)                                |
| <b>ラップジョイントフランジ EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220</b>                   | ステンレス 1.4301 (SUS F304 相当)、接液部 アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) |

: 「計測チューブの材質、接液部表面」のオーダーコード、オプション HB (高圧オプション)

|                                                                  |                             |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>VCO カップリング</b>                                                | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) |
| <b>G<math>\frac{1}{4}</math>"、G<math>\frac{1}{2}</math>" めねじ</b> | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) |

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| NPT $\frac{1}{4}$ "、NPT $\frac{1}{2}$ " めねじ | アロイ C22、2.4602 (UNS N06022)                                            |
| 固定フランジ EN 1092-1、ASME B16.5、JIS B2220       | ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当または SUS 316L 相当) ; アロイ C22、2.4602 (UNS N06022) |

 使用可能なプロセス接続 →  162

シール

溶接されているプロセス接続は内部シール材不使用

アクセサリ

センサホルダ

ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)

スチームジャケット

- スチームジャケットハウジング：ステンレス 1.4571 (SUS 316Ti 相当)
- NPT アダプタ  $\frac{1}{2}$ "：ステンレス 1.4404 (SUS 316 相当)
- G $\frac{1}{2}$ " アダプタ：ステンレス 1.4404

保護カバー

ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)

リモート表示部 FHX50

ハウジング材質：

- プラスチック PBT
- ステンレス CF-3M (SUS 316L 相当、1.4404)

プロセス接続

- 固定フランジ接続：
  - EN 1092-1 (DIN 2501) フランジ
  - EN 1092-1 (DIN 2512N) フランジ
  - ASME B16.5 フランジ
  - JIS B2220 フランジ
- クランプ接続：
  - トリクランプ (管外径)、DIN 11866 シリーズ C
- VCO 接続：
  - 4-VCO-4
- めねじ：
  - ISO 228-1 に準拠する円筒型めねじ BSPP (G)
  - NPT

 プロセス接続の材質 →  161

表面粗さ

データはすべて接液部のものです。







以下の表面粗さカテゴリを注文できます。

| カテゴリ                                | 方式                 | オプション/オーダーコード<br>「計測チューブ材質、接液部表面」 |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 研磨なし                                | –                  | HA、HB、SA                          |
| Ra ≤ 0.76 μm (30 μin) <sup>1)</sup> | 機械研磨 <sup>2)</sup> | BB、HC                             |
| Ra ≤ 0.38 μm (15 μin) <sup>1)</sup> | 機械研磨 <sup>2)</sup> | BF、HD                             |

1) Ra は ISO 21920 に準拠  
2) 配管とマニホールド間のアクセスできない溶接シームを除く

16.11 操作性

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 言語 | <p>以下の言語で操作できます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ 現場表示器を介して：<br/>英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語、中国語、日本語、バハサ（インドネシア語）、ベトナム語、チェコ語</li><li>■ 「FieldCare」操作ツールを使用：<br/>英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、日本語</li></ul> |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
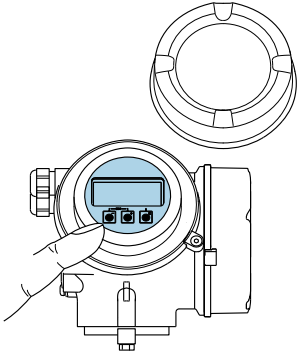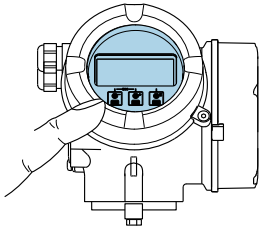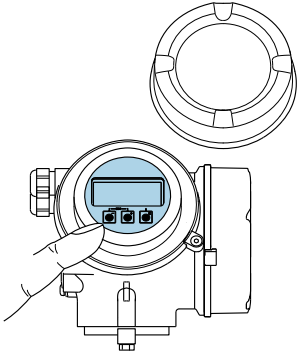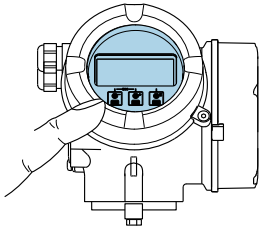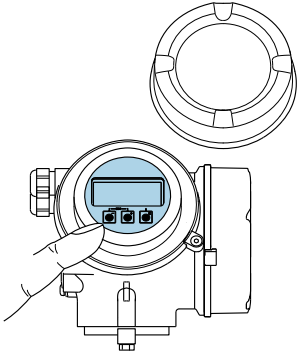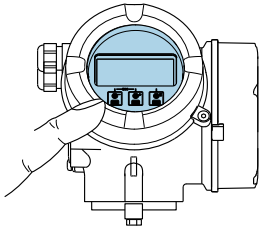
| 現場操作                                                                                                          | <p><b>表示モジュール経由</b></p> <p>2 種類の表示モジュールが用意されています。</p> <table><tr><th>「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション C「SD02」</th><th>「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション E「SD03」</th></tr><tr><td><br/><small>A0032219</small></td><td><br/><small>A0032221</small></td></tr><tr><td>1    プッシュスイッチで操作</td><td>1    タッチコントロールで操作</td></tr></table> | 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション C「SD02」 | 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション E「SD03」 | <br><small>A0032219</small> | <br><small>A0032221</small> | 1    プッシュスイッチで操作 | 1    タッチコントロールで操作 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション C「SD02」                                                                             | 「ディスプレイ；操作」のオーダーコード、オプション E「SD03」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                 |                  |                   |
| <br><small>A0032219</small> | <br><small>A0032221</small>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                 |                  |                   |
| 1    プッシュスイッチで操作                                                                                              | 1    タッチコントロールで操作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                   |                                                                                                               |                                                                                                                 |                  |                   |

表示部

- 4 行表示、バックライト、グラフィック表示
- 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化
- 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能

操作部


- ハウジングを開けて 3 つのプッシュスイッチによる操作：⊕、⊖、⊞  
または
- ハウジングを開けずにタッチコントロール（3 つの光学式キー）による外部操作：  
⊕、⊖、⊞
- 危険場所の各種区域でも操作部にアクセス可能

追加機能

- データバックアップ機能  
機器設定を表示モジュールに保存可能
- データ比較機能  
表示モジュールに保存された機器設定と現在の機器設定とを比較できます。
- データ転送機能  
表示モジュールを使用して変換器設定を別の機器に転送できます。

リモートディスプレイ FHX50 を使用

 分離型ディスプレイ FHX50 はオプションとしてご注文いただけます → 141。

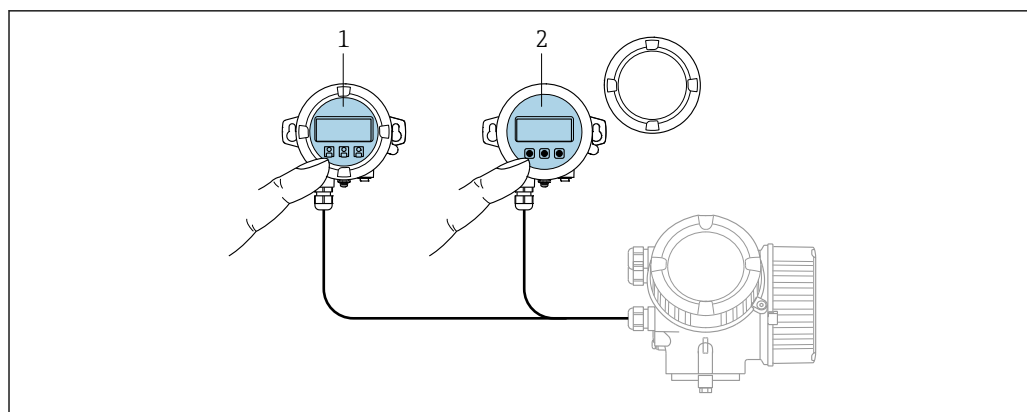

A0032215

図 24 FHX50 操作オプション

- 1 SD02 表示部および操作モジュール、プッシュスイッチ：操作のためにカバーを開いてください。
- 2 SD03 表示部および操作モジュール、光学式ボタン：カバーガラス上から操作が可能

### 表示部および操作部

表示部と操作部は、表示モジュールの表示部および操作部と同じです。

リモート操作 → 図 55

サービスインタフェース → 図 56

## 16.12 合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、[www.endress.com](http://www.endress.com) の関連する製品ページから入手できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. 「ダウンロード」を選択します。

### CE マーク

本機器は、適用される EU 指令の法的要件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの貼付により保証いたします。

### UKCA マーク

本機器は、適用される UK 規制（英国規則）の法的要件を満たします。これらの要求事項は、指定された規格とともに UKCA 適合宣言に明記されています。UKCA マークの注文オプションが選択されている場合、Endress+Hauser は機器に UKCA マークを貼付することにより、本機器が評価と試験に合格したことを保証します。

連絡先 Endress+Hauser 英国：

Endress+Hauser Ltd.  
Floats Road  
Manchester M23 9NF  
英国  
[www.uk.endress.com](http://www.uk.endress.com)

### RCM マーク

本計測システムは、「Australian Communications and Media Authority (ACMA)」の EMC 要件を満たしています。

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 防爆認定                 | 機器は防爆認定機器であり、関連する安全上の注意事項は別冊の「安全上の注意事項」(XA) 資料に掲載されています。この資料の参照先は、銘板に明記されています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| サニタリ適合性              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 3-A 認証 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 「追加認証」のオーダーコード、オプション LP「3A」の機器のみ 3-A 認証を取得しています。</li> <li>■ 3-A 認証は計測機器に対する認証です。</li> <li>■ 計測機器を設置する場合、液体が計測機器の外側に集まらないようにしてください。</li> </ul> </li> <li>■ 分離型表示モジュールは、3-A 規格に準拠して設置する必要があります。</li> <li>■ アクセサリ（スチームジャケット、目除けカバー、壁取付ホルダなど）は、3-A 規格に準拠して設置する必要があります。</li> <li>■ 各アクセサリは洗浄することができます。一部の環境では、分解が必要な場合があります。</li> <li>■ FDA CFR 21</li> <li>■ 食品接触材規則 (EC) 1935/2004</li> <li>■ 食品接触材規則 GB 4806</li> <li>■ 材質仕様を選択する際には、食品接触材規則の要件を遵守しなければなりません。</li> </ul> <p> 特別な設置方法に注意してください。</p> |
| 医薬品適合性               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FDA 21 CFR 177</li> <li>■ USP &lt;87&gt;</li> <li>■ USP &lt;88&gt; クラス VI 121 °C</li> <li>■ TSE/BSE 適正証明</li> <li>■ cGMP</li> </ul> <p>機器が、「試験、証明」のオーダーコード、オプション JG「cGMP 要件に適合、宣言書」の場合は、接液部表面、設計、FDA 21 CFR 材質適合性、USP Class VI 試験および TSE/BSE 適合性に関する cGMP 要件を満たしています。</p> <p>シリアル番号固有の宣言書が作成されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| FOUNDATION フィールドバス認証 | <p><b>FOUNDATION フィールドバスインターフェイス</b></p> <p>この機器は、FieldComm Group の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ FOUNDATION フィールドバス H1 に準拠した認証</li> <li>■ 相互運用性試験キット (ITK)、バージョン 6.1.1 (証明書はお問い合わせください)</li> <li>■ 物理層適合性試験</li> <li>■ この機器は、認証を取得した他メーカーの機器と組み合わせて動作させることもできます (相互運用性)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| その他の基準およびガイドライン      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ EN 60529<br/>ハウジング保護等級 (IP コード)</li> <li>■ IEC/EN 60068-2-6<br/>環境影響：試験手順 - 試験 Fc：振動（正弦波）</li> <li>■ IEC/EN 60068-2-31<br/>環境影響：試験手順 - 試験 Ec：粗雑な取扱いによる衝撃、主に機器用</li> <li>■ EN 61010-1<br/>測定、制御、実験用電気機器の安全要件 - 一般要求事項</li> <li>■ GB30439.5<br/>産業オートメーション製品の安全要件 - パート 5：流量計の安全要件</li> <li>■ EN 61326-1/-2-3<br/>測定、制御、実験用電気機器の EMC 要件</li> <li>■ IEC 61508<br/>安全に関する電気/電子/プログラマブル電子システムの機能安全</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                          |

- NAMUR NE 21  
工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性 (EMC)
- NAMUR NE 32  
マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持
- NAMUR NE 43  
アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化
- NAMUR NE 53  
デジタル電子部品を備えたフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア
- NAMUR NE 105  
フィールド機器用エンジニアリングツールによるフィールドバス機器を統合するための仕様
- NAMUR NE 107  
フィールド機器の自己監視および診断
- NAMUR NE 131  
標準アプリケーション用フィールド機器の要件
- NAMUR NE 132  
コリオリ質量流量計
- ETSI EN 300 328  
2.4 GHz 帯の無線機器用ガイドライン
- EN 301489  
電磁適合性および無線スペクトル事項 (ERM)

## 16.13 アプリケーションパッケージ

機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されています。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要とされます。

アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、または後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください：[www.endress.com](http://www.endress.com)。

 アプリケーションパッケージの詳細情報：  
個別説明書 →  168

### 診断機能

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EA「拡張 HistoROM」イベントログおよび測定値メモリのアクティベーションに関する拡張機能が含まれます。

イベントログ：  
メッセージ数 20（標準バージョン）から 100 にメモリ容量が増えます。

データロギング（ラインレコーダ）：

- 最大 1000 個の測定値までのメモリ容量を有効化。
- 4 つあるメモリチャンネルのそれぞれから、250 個の測定値を出力可能。記録間隔は、ユーザーが定義/設定できます。
- 現場表示器または操作ツール（例：FieldCare、DeviceCare、または Web サーバー）を介して測定値ログにアクセスできます。

 詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

### Heartbeat Technology

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EB「Heartbeat Verification + Monitoring」

**Heartbeat Verification**

DIN ISO 9001: 2015、第 7.6 a) 項「監視および測定機器の制御」に準拠する、トレーサビリティが確保された検証のための要件を満たします。

- プロセスを中断せずに設置された状態での機能試験
- 必要に応じて、トレーサビリティが確保された検証が可能（レポートを含む）
- 現場操作またはその他の操作インタフェースを介した容易な試験プロセス
- 製造者仕様の枠内での広い総合テスト網羅率、明確な測定点の評価（合格/不合格）
- 事業者のリスク評価に応じた校正間隔の延長



Heartbeat Technology の詳細情報：  
個別説明書 → 168

**高精度密度**

「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプション EE「高精度密度」

多くのアプリケーションでは、品質監視または制御プロセスのための重要な測定値として密度が使用されます。機器は標準仕様で流体の密度を測定し、この値を制御システムに提供します。

特に、プロセス条件が変動するアプリケーションにおいて、「高精度密度」アプリケーションパッケージは幅広い密度および温度範囲にわたって高精度の密度測定を可能にします。

提供される校正証明書に、以下の情報が記載されています。

- 空気中での密度性能
- 異なる密度の液体における密度性能
- 異なる温度の水中での密度性能



詳細については、機器の取扱説明書を参照してください。

**16.14 アクセサリ**

注文可能なアクセサリの概要 → 141

**16.15 関連資料**

関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。

- デバイスビューワー ([www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer))：銘板のシリアル番号を入力します。
- Endress+Hauser Operations アプリ：銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

**標準資料****簡易取扱説明書****センサの簡易取扱説明書**

| 計測機器              | 資料番号     |
|-------------------|----------|
| Proline Promass A | KA01282D |

**変換器の簡易取扱説明書**

| 機器                  | 資料番号     |
|---------------------|----------|
| Proline Promass 200 | KA01267D |

技術仕様書

| 機器            | 資料番号     |
|---------------|----------|
| Promass A 200 | TI01380D |

機器に応じた追加資料      安全上の注意事項

| 内容               | 資料番号     |
|------------------|----------|
| ATEX/IECEX Ex i  | XA00144D |
| ATEX/IECEX Ex d  | XA00143D |
| ATEX/IECEX Ex nA | XA00145D |
| cCSAus IS        | XA00151D |
| cCSAus XP        | XA00152D |
| INMETRO Ex i     | XA01300D |
| INMETRO Ex d     | XA01305D |
| INMETRO Ex nA    | XA01306D |
| JPN Ex d         | XA01763D |
| KCs Ex d         | XA03546D |
| NEPSI Ex i       | XA00156D |
| NEPSI Ex d       | XA00155D |
| NEPSI Ex nA      | XA00157D |
| NEPSI Ex i       | XA1755D  |
| NEPSI Ex d       | XA1754D  |
| NEPSI Ex nA      | XA1756D  |

個別説明書

| 内容                   | 資料番号     |
|----------------------|----------|
| 欧州圧力機器指令に関する情報       | SD01614D |
| 表示部および操作モジュール FHX50  | SD01007F |
| Heartbeat Technology | SD01848D |

設置要領書

| 内容                      | 備考                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スペアパーツセットおよびアクセサリの設置要領書 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ デバイスビューワーを使用して、利用可能なすべてのスペアパーツセットの概要にアクセス<br/>→ 138</li><li>▪ 注文可能な設置要領書付きのアクセサリ<br/>→ 141</li></ul> |



# 索引

## 記号

電気の絶縁性 ..... 149  
 負荷 ..... 33

## 0～9

3-A 認証 ..... 165

## A

AMS Device Manager ..... 57  
     機能 ..... 57  
 Applicator ..... 146

## C

CE マーク ..... 10, 164  
 cGMP ..... 165  
 CIP 洗浄 ..... 158

## D

DD ファイル ..... 58  
 DeviceCare ..... 57  
     DD ファイル ..... 58  
 DIP スイッチ  
     書き込み保護スイッチを参照

## E

EHEDG 試験済み ..... 165

## F

FDA ..... 165  
 Field Communicator  
     機能 ..... 57  
 Field Communicator 475 ..... 57  
 Field Xpert  
     機能 ..... 56  
 Field Xpert SFX350 ..... 56  
 FieldCare ..... 56  
     DD ファイル ..... 58  
     機能 ..... 56  
 FOUNDATION Fieldbus ブロック構造 ..... 94  
 FOUNDATION フィールドバス認証 ..... 165

## H

HistoROM ..... 87

## I

I/O 電子モジュール ..... 13, 34

## N

Netilion ..... 137

## R

RCM マーク ..... 164

## S

SIP 洗浄 ..... 158

## T

TSE/BSE 適正証明 ..... 165

## U

UKCA マーク ..... 164  
 USP クラス VI ..... 165

## W

W@M デバイスビューワー ..... 14

## ア

アクセスコード ..... 51  
     不正な入力 ..... 51  
 アクセスコードの設定 ..... 91  
 圧力・温度レイティング ..... 157  
 圧力損失 ..... 158  
 アプリケーション ..... 145  
 アプリケーションパッケージ ..... 166  
 アラーム時の信号 ..... 148  
 安全性 ..... 9

## イ

イベントログブック ..... 132  
 イベントログブックのフィルタリング ..... 133  
 医薬品適合性 ..... 165

## ウ

ウィザード  
     パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え  
         ..... 77, 78, 79, 80  
     ローフローカットオフ ..... 73  
     非満管の検出 ..... 74  
     表示 ..... 70  
 受入検査 ..... 14

## エ

影響  
     周囲温度 ..... 154  
     測定物温度 ..... 154  
     プロセス圧力 ..... 155  
     プロセス密度 ..... 155  
 エラーメッセージ  
     診断メッセージを参照

## オ

応答時間 ..... 154  
 オーダーコード ..... 15, 16  
 温度範囲  
     測定物温度 ..... 157  
     保管温度 ..... 18

## カ

書き込みアクセス ..... 51  
 書き込み保護  
     アクセスコードによる ..... 91  
     書き込み保護スイッチを使用 ..... 92  
     ブロック操作を使用 ..... 93  
 書き込み保護スイッチ ..... 92  
 書き込み保護の無効化 ..... 91  
 書き込み保護の有効化 ..... 91

|           |     |
|-----------|-----|
| 拡張オーダーコード |     |
| センサ       | 16  |
| 変換器       | 15  |
| 確認        |     |
| 納入品       | 14  |
| 配線        | 37  |
| 下流側直管長    | 21  |
| 関連資料      | 167 |
| シンボル      | 6   |

## キ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| キーパッドロックの有効化/無効化       | 52  |
| 機器                     |     |
| 構成                     | 13  |
| 修理                     | 138 |
| 設定                     | 64  |
| 電気接続の準備                | 33  |
| 変更                     | 138 |
| 機器コンポーネント              | 13  |
| 機器修理                   | 138 |
| 機器設定の管理                | 87  |
| 機器タイプコード               | 58  |
| 機器の修理                  | 138 |
| 機器の接続                  | 34  |
| 機器のバージョンデータ            | 58  |
| 機器名                    |     |
| センサ                    | 16  |
| 変換器                    | 15  |
| 機器リビジョン                | 58  |
| 機器ロック状態                | 97  |
| 気候クラス                  | 156 |
| 技術データ、概要               | 145 |
| 基準およびガイドライン            | 165 |
| 基準動作条件                 | 152 |
| 機能                     |     |
| パラメータを参照               |     |
| 機能範囲                   |     |
| AMS Device Manager     | 57  |
| Field Communicator     | 57  |
| Field Communicator 475 | 57  |
| Field Xpert            | 56  |

## ク

|      |     |
|------|-----|
| 繰返し性 | 153 |
|------|-----|

## ケ

|          |     |
|----------|-----|
| 計測可能流量範囲 | 147 |
| 計測機器     |     |
| スイッチオン   | 64  |
| センサの設置   | 27  |
| 取付けの準備   | 27  |
| 取外し      | 139 |
| 廃棄       | 140 |
| 計測機器の識別  | 14  |
| 計測機器の輸送  | 18  |
| 計測機器の用途  |     |
| 指定用途を参照  |     |
| 不適切な用途   | 9   |
| 不明な場合    | 9   |

|            |     |
|------------|-----|
| 計測システム     | 145 |
| 言語、操作オプション | 163 |
| 検査         |     |
| 設置         | 29  |
| 現場表示器      | 163 |
| アラーム状態を参照  |     |
| 診断メッセージを参照 |     |
| 操作画面表示を参照  |     |
| ナビゲーション画面  | 43  |
| 編集画面       | 44  |

## コ

|            |     |
|------------|-----|
| 合格証        | 164 |
| 交換         |     |
| 機器コンポーネント  | 138 |
| 工具         |     |
| 設置         | 27  |
| 輸送         | 18  |
| 電気接続       | 30  |
| 構成         |     |
| 機器         | 13  |
| 操作メニュー     | 39  |
| コンテキストメニュー |     |
| 終了         | 47  |
| 説明         | 47  |
| 呼び出し       | 47  |
| 梱包材の廃棄     | 19  |

## サ

|               |     |
|---------------|-----|
| サービス          |     |
| 修理            | 139 |
| メンテナンス        | 137 |
| サイクリックデータ伝送   | 58  |
| 再校正           | 137 |
| 材質            | 159 |
| 最大測定誤差        | 152 |
| サニタリ適合性       | 165 |
| サブメニュー        |     |
| Analog inputs | 70  |
| Web サーバ       | 54  |
| イベントログブック     | 132 |
| 概要            | 40  |
| システムの単位       | 66  |
| シミュレーション      | 88  |
| ゼロ点調整         | 76  |
| センサの調整        | 76  |
| データのログ        | 101 |
| プロセス変数        | 98  |
| 管理            | 86  |
| 機器情報          | 135 |
| 高度な設定         | 75  |
| 出力値           | 100 |
| 積算計           | 99  |
| 積算計 1~n       | 82  |
| 積算計の処理        | 100 |
| 設定バックアップの表示   | 87  |
| 測定値           | 97  |
| 表示            | 84  |
| 流体の選択         | 69  |

**シ**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| システム構成            |          |
| 機器構成を参照           |          |
| 計測システム            | 145      |
| システム統合            | 58       |
| 下向き垂直配管           | 20       |
| 質量                |          |
| SI 単位             | 159      |
| US 単位             | 159      |
| 運搬（注意事項）          | 18       |
| 指定用途              | 9        |
| 周囲温度              |          |
| 影響                | 154      |
| 周囲条件              |          |
| 耐振動性および耐衝撃性       | 156      |
| 保管温度              | 156      |
| 修理                | 138      |
| 注意事項              | 138      |
| 出力信号              | 147      |
| 出力変数              | 147      |
| 消費電流              | 151      |
| 消費電力              | 151      |
| 上流側直管長            | 21       |
| 食品接触材規則           | 165      |
| シリアル番号            | 15, 16   |
| 診断                |          |
| シンボル              | 105      |
| 診断時の動作            |          |
| シンボル              | 106      |
| 説明                | 106      |
| 診断時の動作の適用         | 109      |
| 診断情報              |          |
| DeviceCare        | 107      |
| FieldCare         | 107      |
| 概要                | 114      |
| 現場表示器             | 105      |
| 構成、説明             | 106, 108 |
| 対処法               | 114      |
| 診断トランスデューサブロック    | 131      |
| 診断メッセージ           | 105      |
| 診断リスト             | 132      |
| 振動                | 23       |
| シンボル              |          |
| ウィザード用            | 43       |
| 現場表示器のステータスエリア内   | 41       |
| サブメニュー用           | 43       |
| 修正用               | 45       |
| 診断動作              | 41       |
| ステータス信号用          | 41       |
| 測定チャンネル番号用        | 41       |
| 測定変数用             | 41       |
| 通信用               | 41       |
| テキストおよび数値エディタにおいて | 45       |
| パラメータ用            | 43       |
| メニュー用             | 43       |
| ロック用              | 41       |

**ス**

|        |    |
|--------|----|
| 数字エディタ | 44 |
|--------|----|

## ステータスエリア

|            |          |
|------------|----------|
| 操作画面表示用    | 41       |
| ナビゲーション画面内 | 43       |
| ステータス信号    | 105, 108 |
| ステータス信号の適用 | 110      |
| スペアパーツ     | 138      |

**セ**

|                  |        |
|------------------|--------|
| 静圧               | 22     |
| 製造者 ID           | 58     |
| 製造日              | 15, 16 |
| 精度の考え方           |        |
| 繰返し性             | 155    |
| 測定誤差             | 155    |
| 性能特性             | 152    |
| 製品の安全性           | 10     |
| 積算計              |        |
| 設定               | 82     |
| 接続               |        |
| 電気接続を参照          |        |
| 接続ケーブル           | 30     |
| 接続工具             | 30     |
| 接続の準備            | 33     |
| 設置               | 20     |
| 設置状況の確認          | 64     |
| 設置状況の確認（チェックリスト） | 29     |
| 設置寸法             | 21     |
| 設置要件             |        |
| 下向き垂直配管          | 20     |
| 上流側/下流側直管長       | 21     |
| 振動               | 23     |
| 設置寸法             | 21     |
| センサヒーティング        | 23     |
| 断熱材              | 22     |
| 取付位置             | 20     |
| 取付方向             | 21     |
| 破裂板              | 24     |
| 設定               | 64     |
| アナログ入力           | 70     |
| 管理               | 86     |
| 機器設定の管理          | 87     |
| 機器の再起動           | 134    |
| 機器の設定            | 64     |
| 機器のタグ            | 65     |
| 機器のリセット          | 134    |
| 現場表示器            | 70     |
| 高度な設定            | 75     |
| 高度な表示の設定         | 84     |
| システムの単位          | 66     |
| シミュレーション         | 88     |
| スイッチ出力           | 80     |
| 積算計              | 82     |
| 積算計のリセット         | 100    |
| 積算計リセット          | 100    |
| センサの調整           | 76     |
| 操作言語             | 64     |
| 測定物              | 69     |
| パルス/周波数/スイッチ出力   | 77, 79 |
| パルス出力            | 78     |

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 非満管検出 .....         | 74  |
| プロセス条件への機器の適合 ..... | 100 |
| ローフローカットオフ .....    | 73  |
| センサ                 |     |
| 設置 .....            | 27  |
| センサハウジング .....      | 157 |
| センサヒーティング .....     | 23  |

## ソ

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 操作 .....               | 97      |
| 操作オプション .....          | 38      |
| 操作画面表示 .....           | 41      |
| 操作キー                   |         |
| 操作部を参照                 |         |
| 操作言語の設定 .....          | 64      |
| 操作指針 .....             | 40      |
| 操作上の安全性 .....          | 10      |
| 操作部 .....              | 46, 106 |
| 操作メニュー                 |         |
| 構成 .....               | 39      |
| サブメニューおよびユーザーの役割 ..... | 40      |
| メニュー、サブメニュー .....      | 39      |
| 測定機器およびテスト機器 .....     | 137     |
| 測定原理 .....             | 145     |
| 測定精度 .....             | 152     |
| 測定値の読み取り .....         | 97      |
| 測定値の履歴を表示 .....        | 101     |
| 測定範囲                   |         |
| 液体の場合 .....            | 146     |
| 気体の .....              | 146     |
| 測定範囲、推奨 .....          | 158     |
| 測定物温度                  |         |
| 影響 .....               | 154     |
| 測定物密度 .....            | 157     |
| 測定変数                   |         |
| プロセス変数を参照              |         |
| ソフトウェアリリース .....       | 58      |

## タ

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| 対処法               |             |
| 終了 .....          | 107         |
| 呼び出し .....        | 107         |
| 耐振動性および耐衝撃性 ..... | 156         |
| 端子 .....          | 151         |
| 端子電圧 .....        | 33          |
| 端子の割当て .....      | 31, 34, 150 |
| 断熱材 .....         | 22          |

## チ

|               |    |
|---------------|----|
| チェックリスト       |    |
| 設置状況の確認 ..... | 29 |
| 配線状況の確認 ..... | 37 |
| 直接アクセス .....  | 48 |

## ツ

|            |  |
|------------|--|
| ツールヒント     |  |
| ヘルプテキストを参照 |  |

## テ

|            |    |
|------------|----|
| 適合宣言 ..... | 10 |
|------------|----|

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| テキストエディタ .....                   | 44      |
| 適用分野                             |         |
| 残存リスク .....                      | 10      |
| デバイスビューワー .....                  | 138     |
| 電位平衡 .....                       | 35      |
| 電気接続                             |         |
| Commubox FXA291 .....            | 56      |
| 計測機器 .....                       | 30      |
| 操作ツール                            |         |
| FOUNDATION Fieldbus ネットワーク経由 ... | 55      |
| サービスインタフェース (CDI) 経由 .....       | 56      |
| 保護等級 .....                       | 37      |
| 電源故障時/停電時 .....                  | 151     |
| 電源電圧 .....                       | 33, 150 |
| 電源ユニット                           |         |
| 要件 .....                         | 33      |
| 電磁適合性 .....                      | 157     |
| 電子部ハウジングの回転                      |         |
| 変換器ハウジングの回転を参照                   |         |
| 電線口                              |         |
| 技術データ .....                      | 151     |
| 保護等級 .....                       | 37      |

## ト

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 登録商標 .....             | 8   |
| 特別な接続方法 .....          | 35  |
| 特別な取付方法                |     |
| サニタリ適合性 .....          | 24  |
| トラブルシューティング            |     |
| 一般 .....               | 104 |
| 取付位置 .....             | 20  |
| 取付工具 .....             | 27  |
| 取付寸法                   |     |
| 設置寸法を参照                |     |
| 取付けの準備 .....           | 27  |
| 取付方向 (垂直方向、水平方向) ..... | 21  |
| 取付要件                   |     |
| 静圧 .....               | 22  |

## ナ

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| 内部洗浄 .....                  | 158    |
| 流れ方向 .....                  | 21, 27 |
| ナビゲーション画面                   |        |
| ウィザードの場合 .....              | 43     |
| サブメニューの場合 .....             | 43     |
| ナビゲーションパス (ナビゲーション画面) ..... | 43     |

## ニ

|            |     |
|------------|-----|
| 入力画面 ..... | 45  |
| 入力変数 ..... | 146 |
| 認証 .....   | 164 |

## ハ

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| ハードウェア書き込み保護 .....      | 92  |
| 廃棄 .....                | 139 |
| 配線状況の確認 .....           | 64  |
| 配線状況の確認 (チェックリスト) ..... | 37  |
| パラメータ                   |     |
| 値の入力 .....              | 50  |
| 変更 .....                | 50  |

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| パラメータ設定の保護                   | 91             |
| パラメータのアクセス権                  |                |
| 書き込みアクセス                     | 51             |
| 読み取りアクセス                     | 51             |
| パラメータ設定                      |                |
| Analog inputs (サブメニュー)       | 70             |
| Web サーバ (サブメニュー)             | 54             |
| システムの単位 (サブメニュー)             | 66             |
| シミュレーション (サブメニュー)            | 88             |
| ゼロ点調整 (サブメニュー)               | 76             |
| センサの調整 (サブメニュー)              | 76             |
| データのログ (サブメニュー)              | 101            |
| パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え (ウィザード) | 77, 78, 79, 80 |
| プロセス変数 (サブメニュー)              | 98             |
| ローフローカットオフ (ウィザード)           | 73             |
| 管理 (サブメニュー)                  | 86             |
| 機器情報 (サブメニュー)                | 135            |
| 出力値 (サブメニュー)                 | 100            |
| 診断 (メニュー)                    | 131            |
| 積算計 (サブメニュー)                 | 99             |
| 積算計 1~n (サブメニュー)             | 82             |
| 積算計の処理 (サブメニュー)              | 100            |
| 設定 (メニュー)                    | 65             |
| 設定バックアップの表示 (サブメニュー)         | 87             |
| 非満管の検出 (ウィザード)               | 74             |
| 表示 (ウィザード)                   | 70             |
| 表示 (サブメニュー)                  | 84             |
| 流体の選択 (サブメニュー)               | 69             |
| 破裂板                          |                |
| 安全上の注意事項                     | 24             |
| 破裂圧力                         | 158            |
| <b>ヒ</b>                     |                |
| 表示                           |                |
| 現在の診断イベント                    | 131            |
| 現場表示器を参照                     |                |
| 前回の診断イベント                    | 131            |
| 表示エリア                        |                |
| 操作画面表示用                      | 41             |
| ナビゲーション画面内                   | 43             |
| 表示値                          |                |
| ロック状態用                       | 97             |
| 表示モジュールの回転                   | 28             |
| 表面粗さ                         | 162            |
| <b>フ</b>                     |                |
| ファームウェア                      |                |
| バージョン                        | 58             |
| リリース日付                       | 58             |
| ファームウェアの履歴                   | 136            |
| プロセス圧力                       |                |
| 影響                           | 155            |
| プロセス接続                       | 162            |
| プロセス変数                       |                |
| 計算値                          | 146            |
| 測定値                          | 146            |
| プロセス密度                       |                |
| 影響                           | 155            |

**ヘ**

## ヘルプテキスト

|      |    |
|------|----|
| 終了   | 49 |
| 説明   | 49 |
| 呼び出し | 49 |

## 変換器

|             |     |
|-------------|-----|
| 信号ケーブルの接続   | 34  |
| ハウジングの回転    | 28  |
| 表示モジュールの回転  | 28  |
| 変換器ハウジングの回転 | 28  |
| 返却          | 139 |

**ホ**

|            |         |
|------------|---------|
| 防爆認定       | 165     |
| 保管温度       | 18      |
| 保管温度範囲     | 156     |
| 保管条件       | 18      |
| 保護等級       | 37, 156 |
| 本説明書に関する情報 | 6       |
| 本文         |         |
| 目的         | 6       |
| 本文の目的      | 6       |

**メ**

## 銘板

|     |    |
|-----|----|
| センサ | 16 |
| 変換器 | 15 |

## メイン電子モジュール

## メニュー

|        |     |
|--------|-----|
| 機器設定用  | 64  |
| 特定の設定用 | 75  |
| 診断     | 131 |
| 設定     | 65  |
| メンテナンス | 137 |

**ユ**

|         |    |
|---------|----|
| ユーザーの役割 | 40 |
|---------|----|

**ヨ**

|          |    |
|----------|----|
| 要員の要件    | 9  |
| 読み取りアクセス | 51 |

**ラ**

|         |     |
|---------|-----|
| ラインレコーダ | 101 |
|---------|-----|

**リ**

|        |     |
|--------|-----|
| リモート操作 | 164 |
| 流量制限   | 158 |

**ロ**

|            |     |
|------------|-----|
| 労働安全       | 10  |
| ローフローカットオフ | 149 |



71761210

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---