取扱説明書 Proline Prowirl F 200 FOUNDATION Fieldbus

渦流量計







- 本書は、本機器で作業する場合に、いつでもすぐに手に取れる安全な場所に保管してください。
- 要員やプラントが危険にさらされないように、「安全上の基本注意事項」セクション、 ならびに作業手順に関して本書に規定されている、その他の安全注意事項をすべて熟 読してください。
- 当社は、事前の予告なしに技術仕様を変更する権利を有するものとします。本書に関する最新情報および更新内容については、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

目次

1.1	本説明書について 本文の目的 本文の目的	6 63	6.2.5変換器ハウジングの回転
1.2	シンボル	6 _	電気接続
	1.2.2 電気シンボル	0	
	1.2.5 通信 関 達のシンホル 1.2.4 工具シンボル	. 6 7.1 7 7.2	電気の安全性30 接続要件30
	1.2.5 特定情報に関するシンボル		7.2.1 必要な工具
	1.2.6 図中のシンボル		7.2.2 接続ケーブルの要件30
1.3	関連資料		7.2.3 分離型用接続ケーブル 30
1.4	登録商標	. 8	7.2.4 端子の割当て 32
			7.2.5 機器プラグのピン割当て 32
2	安全上の注意事項	9	7.2.6 シールドおよび接地
2.1	要員の要件	9	7.2.7 電源ユニットの要件
2.2	指定用途	/ 3	
2.3	労働安全	10	7.3.1 一体型の接続
2.4	操作上の安全性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10	7.3.2 分離型の接続
2.5 2.6	製品の安全性 IT セキュリティ	10 7.4	- C - M
2.7	A SECTION OF THE SECT	10	7.4.1 要件
	2.7.1 ハードウェア書き込み保護による	7.5	7, 154 4 11 1 7, 11 11
	アクセス保護	11	配線状況の確認41
	2.7.2 パスワードによるアクセス保護2.7.3 フィールドバス経由のアクセス		操作オプション 43
		8.1	
3	製品説明	12 8.2	*****
3.1	製品構成	12	8.2.1 操作メニューの構成
<i>I</i> .	平 3 怜木 4、トズ制 日 逆 川 丰 二	8.3	現場表示器を使用した操作メニューへのア
4	受入検査および製品識別表示	13	現場表示器を使用した操作メニューへのア クセス 46
4.1	受入検査	13 13	現場表示器を使用した操作メニューへのア クセス
	受入検査	13 13 13	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1	受入検査	13 13 13 14	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板	13 13 13 14 15	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス 46 8.3.1 操作画面表示 46 8.3.2 ナビゲーション画面 48 8.3.3 編集画面 49 8.3.4 操作部 51 8.3.5 コンテキストメニューを開く 52
4.1	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板	13 13 13 14 15	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル.	13 13 13 14 15	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板 4.2.3 機器のシンボル 保管および輸送	13 13 13 14 15 17	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.1 4.2	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板 4.2.3 機器のシンボル 保管および輸送 保管条件	13 13 13 14 15 17	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.1 4.2 5 5.1	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板 4.2.3 機器のシンボル 保管および輸送	13 13 13 14 15 17 18	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板 4.2.3 機器のシンボル 保管および輸送 保管条件 製品の運搬 5.2.1 吊金具なし機器 5.2.2 吊金具付き機器	13 13 14 15 17 18 18 18	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬.	13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19 19	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.1 4.2 5 5.1	受入検査 製品識別表示 4.2.1 変換器銘板 4.2.2 センサ銘板 4.2.3 機器のシンボル 保管および輸送 保管条件 製品の運搬 5.2.1 吊金具なし機器 5.2.2 吊金具付き機器	13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
4.1 4.2 5 5.1 5.2	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄.	13 13 14 15 17 18 18 18 18 19 19 19	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 日金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄.	13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19 19	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄. 設置 設置要件.	13 13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 8.4	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄. 設置 設置要件. 6.1.1 取付位置.	13 13 13 14 15 17 18 18 18 18 19 19 19 20 8.4	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送. 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄. 設置要件. 6.1.1 取付位置. 6.1.2 環境およびプロセスの要件.	13 13 13 14 15 17 18 18 18 18 19 19 19 20 20 20 24	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送. 保管および輸送. 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄. 設置要件. 6.1.1 取付位置. 6.1.2 環境およびプロセスの要件. 機器の設置.	13 13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 24 26	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送. 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄. 設置要件. 6.1.1 取付位置. 6.1.2 環境およびプロセスの要件. 機器の設置. 6.2.1 必要な工具.	13 13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 24 26 26 26	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス
4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1	受入検査. 製品識別表示. 4.2.1 変換器銘板. 4.2.2 センサ銘板. 4.2.3 機器のシンボル. 保管および輸送. 保管および輸送. 保管条件. 製品の運搬. 5.2.1 吊金具なし機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.2 吊金具付き機器. 5.2.3 フォークリフトによる運搬. 梱包材の廃棄. 設置要件. 6.1.1 取付位置. 6.1.2 環境およびプロセスの要件. 機器の設置.	13 13 13 14 15 17 18 18 18 18 18 19 19 19 20 20 24 26 26 26 26 26	現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス

9	システム統合	62	11 5	11.4.3 出力值	
9.1	DD ファイルの概要		11.5 11.6	プロセス条件への機器の適合 積算計リセットの実行	
	9.1.1 現在の機器のバージョンデータ	62	11.0	11.6.1 「積算計 のコントロール」 パラメー	
	9.1.2 操作ツール	62		夕の機能範囲	132
9.2	サイクリックデータ伝送	62		11.6.2 「すべての積算計をリセット」 パラ	172
	9.2.1 ブロックモデル	63		メータの機能範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	132
	9.2.2 モジュールの説明	63	11.7		
	9.2.3 実行時間	66			
	9.2.4 メソッド	66	12	診断およびトラブルシューティン	
10	設定	68		グ	135
10.1	機能チェック	68	12.1	一般トラブルシューティング	135
10.2	機器の電源投入	68		現場表示器の診断情報	
10.3	操作言語の設定	68		12.2.1 診断メッセージ	
10.4	機器の設定	69		12.2.2 対処法の呼び出し	139
	10.4.1 タグ番号の設定	69	12.3	FieldCare または DeviceCare の診断情報	
	10.4.2 システムの単位の設定	70		12.3.1 診断オプション	
	10.4.3 測定物の選択および設定	74	17 /	12.3.2 対策情報の呼び出し	141 141
	10.4.4 アナログ入力の設定	77	12.4	診断情報の適合 12.4.1 診断動作の適合	
	10.4.5 現場表示器の設定	77		12.4.1 ₆	
10.5	10.4.6 ローフローカットオフの設定 高度な設定	81	12.5	診断情報の概要	
10.5	10.5.1 測定物特性の設定	82		12.5.1 センサの診断	
	10.5.2 外部補正の実行	94		12.5.2 電子部の診断	
	10.5.3 センサの調整の実施			12.5.3 設定の診断	
	10.5.4 パルス/周波数/スイッチ出力の			12.5.4 プロセスの診断	164
	設定	99		12.5.5 以下の診断情報を表示するための	
	10.5.5 積算計の設定	104		動作条件	172
	10.5.6 表示の追加設定	105		12.5.6 温度補償時の緊急モード	172
	· · ·	107		未処理の診断イベント	173
	10.5.8 機器管理のためのパラメータを		12.7	診断/トランスデューサブロックの診断メ	4.70
		109	12.0	ッセージ	173 174
10.6	シミュレーション	1	12.8 12.9	をめりスト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ イベントログ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
10.7	不正アクセスからの設定の保護 10.7.1 アクセスコードによる書き込み	112	14.5	12.9.1 イベントログの読み出し	174
		112		12.9.2 イベントログブックのフィルタリ	1/1
	10.7.2 書き込み保護スイッチによる書き	112		ング	175
		112		12.9.3 情報イベントの概要	
		114	12.10	機器のリセット	176
10.8	FOUNDATION Fieldbus を介した機器の設			12.10.1 「Restart」 パラメータの機能範囲.	176
		115		12.10.2 「サービスリセット」 パラメータの	
		115		機能範囲	
	10.8.2 アナログ入力ブロックの測定値の			機器情報	
		116	12.12	ファームウェアの履歴	178
10.9	アプリケーション固有の設定				
	10.9.1 蒸気アプリケーション		13	メンテナンス	179
	10.9.2 液体アプリケーション 10.9.3 気体アプリケーション		13.1	メンテナンス作業	179
	10.9.4 測定変数の計算			13.1.1 外部洗浄	
	10.7.4 阅定复数切削弃 ************************************	121		13.1.2 内部洗浄	
11	操作	26		13.1.3 シールの交換	
11				測定機器およびテスト機器	
11.1	機器ロック状態の読み取り	1	13.3	当社サービス	179
11.2	***************************************	126		Martin	
11.3	*****	126		修理	180
11.4	測定値の読取り 11.4.1 プロセス変数	126	14.1	一般的注意事項	180
		120		14.1.1 修理および変更コンセプト	180
	エエ・エ・ロー 「尽力田」 ソノハーユ ・・・・・・・	147		14.1.2 修理および変更に関する注意事項	180

4

14.2	スペアパーツ	180
14.3	Endress+Hauser サービス	181
14.4	返却	181
14.5	廃棄	181
	14.5.1 機器の取外し	181
	14.5.2 機器の廃棄	182
15	アクセサリ	183
15.1	機器固有のアクセサリ	183
	15.1.1 変換器用	183
	15.1.2 センサ用	184
15.2	通信関連のアクセサリ	184
15.3	サービス関連のアクセサリ	185
15.4	システムコンポーネント	185
16	技術データ	186
16.1	アプリケーション	186
16.2	機能とシステム構成	186
16.3	入力	186
16.4	出力	193
16.5	電源	196
16.6	性能特性	198
16.7	設置	201
16.8	環境	202
16.9		
	プロセス	203
16.10		203 204
16.10 16.11	構造	
16.11 16.12	構造 操作性 合格証と認証	204 212 214
16.11	構造 操作性 合格証と認証 アプリケーションパッケージ	204 212 214 216
16.11 16.12 16.13 16.14	構造操作性合格証と認証アプリケーションパッケージアクセサリ	204 212 214 216 216
16.11 16.12 16.13 16.14	構造 操作性 合格証と認証 アプリケーションパッケージ	204 212 214 216
16.11 16.12 16.13 16.14	構造操作性合格証と認証アプリケーションパッケージアクセサリ	204 212 214 216 216

1 本説明書について

1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階 (製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで)において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 シンボル

1.2.1 安全シンボル

▲ 危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

▲ 警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いを すると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

▲ 注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いを すると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。

注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いを すると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。

1.2.2 電気シンボル

シンボル	意味
	直流電流
~	交流電流
$\overline{\sim}$	直流および交流
<u></u>	接地接続 オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
	電位平衡コネクタ (PE:保護接地) その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。
	接地端子は機器の内側と外側にあります。 内側の接地端子:電位平衡コネクタを電源ネットワークに接続します。 外側の接地端子:機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.3 通信関連のシンボル

シンボル	意味
	ワイヤレス ローカル エリア ネットワーク(WLAN) ローカルネットワークを介した無線通信
*	Bluetooth 無線技術を使用した近距離での機器間の無線データ伝送

1.2.4 工具シンボル

シンボル	意味
00	マイナスドライバ
06	六角レンチ
Ó	スパナ

1.2.5 特定情報に関するシンボル

シンボル	意味
✓	許可 許可された手順、プロセス、動作
	推奨 推奨の手順、プロセス、動作
X	禁止 禁止された手順、プロセス、動作
i	ヒント 追加情報を示します。
	資料参照
A=	ページ参照
	図参照
>	注意すべき注記または個々のステップ
1. , 2. , 3	一連のステップ
L	操作・設定の結果
?	問題が発生した場合のヘルプ
	目視確認

1.2.6 図中のシンボル

シンボル	意味
1, 2, 3,	項目番号
1., 2., 3.,	一連のステップ
А, В, С,	図
A-A, B-B, C-C,	断面図
EX	危険場所
×	安全場所 (非危険場所)
≋➡	流れ方向

1.3 関連資料

- 関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。
 - デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル番号を入力します。
 - Endress+Hauser Operations アプリ: 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

以下の資料は、機器のバージョンに応じて、当社ウェブサイトのダウンロードエリアから入手できます (www.endress.com/downloads)。

ドキュメントタイプ	資料の目的および内容
技術仕様書 (TI)	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本 機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されていま す。
簡易取扱説明書 (KA)	初回の測定を迅速に行うための手引き 簡易取扱説明書には、受入検査から初期調整までに必要なすべての情報が記載されています。
取扱説明書 (BA)	参考資料 取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階(製品の識別、受入検査、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで)において必要とされるあらゆる情報が記載されています。
機能説明書 (GP)	使用するパラメータの参考資料 この資料には、各パラメータの詳細な説明が記載されています。本説 明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を 行う人のために用意されたものです。
安全上の注意事項 (XA)	各種認定に応じて、危険場所で電気機器を使用するための安全上の注意事項も機器に付属します。これは、取扱説明書の付随資料です。 機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。
機器固有の補足資料 (SD/FY)	関連する補足資料に記載される指示を常に厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

1.4 登録商標

FOUNDATION™ Fieldbus

FieldComm Group, Austin, Texas, USA の登録申請中の商標です。

KALREZ®, VITON®

DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA の登録商標です。

GYLON®

Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, USA の登録商標です。

2 安全上の注意事項

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書 (用途に応じて異なります) の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 指定用途

アプリケーションおよび測定物

本書で説明する計測機器は、液体、気体および蒸気の流量測定にのみ使用することを目的としたものです。

ご注文の機器バージョンに応じて、爆発性¹⁾、可燃性、毒性および酸化性の測定物を測定することもできます。

危険場所、サニタリアプリケーション、または圧力によるリスクが高い場所で使用する 計測機器の銘板には、それに関連する特別なラベルが貼付されています。

最適な条件下で計測機器を運転できるよう、以下の点に注意してください。

- ▶ 本計測機器を使用する場合は必ず、銘板に明記されたデータならびに取扱説明書や補足資料に記載された一般条件に従ってください。
- ▶ ご注文の機器が防爆仕様であるかどうかを銘板で確認してください(例:防爆認定、 圧力容器安全)。
- ▶ 本計測機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。
- ▶ 指定された周囲温度範囲を超えないようにしてください。
- ▶ 環境の影響による腐食から計測機器を恒久的に保護してください。

不適切な用途

指定用途以外での使用は、安全性を危うくする可能性があります。不適切な使用や指定 用途以外での使用に起因する損傷について、製造者は責任を負いません。

▲ 警告

腐食性または研磨性のある流体、あるいは周囲条件による破損の危険

- ▶ プロセス流体とセンサ材質の適合性を確認してください。
- ▶ プロセス内のすべての接液部材質の耐食性を確認してください。
- ▶ 規定された圧力および温度の範囲内に保ってください。

注記

不明な場合の確認:

▶ 特殊な流体および洗浄液に関して、Endress+Hauserでは接液部材質の耐食性確認を サポートしますが、プロセスの温度、濃度、または汚染レベルのわずかな変化によって耐食性が変わる可能性があるため、保証や責任は負いかねます。

¹⁾ IO-Link 計測機器には適用されません。

残存リスク

▲ 注意

高温または低温火傷に注意してください。使用する測定物および電子機器部が高温/低温になる場合、それに伴い機器の表面も高温/低温になる可能性があります。

▶ 適切な接触保護具を取り付けてください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合:

▶ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

機器が損傷する可能性があります。

- ▶ 本機器は、適切な技術条件およびフェールセーフ条件下でのみ操作してください。
- ▶ 施設作業者には、機器を支障なく操作できるようにする責任があります。

機器の改造

機器を無断で改造することは、予測不可能な危険を引き起こす可能性があるため、禁止されています。

▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 純正のスペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

2.5 製品の安全性

この最先端の機器は、操作上の安全基準に適合するように、GEP (Good Engineering Practice) に従って設計およびテストされています。そして、安全に操作できる状態で工場から出荷されます。

本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。また、機器固有の EU 適合宣言に明記された EU 指令にも準拠します。 Endress+Hauser は CE マークの貼付により、これを保証いたします。

2.6 IT セキュリティ

取扱説明書の指示に従って製品を設置および使用した場合にのみ、当社の保証は有効です。本製品には、設定が誤って変更されないよう、保護するためのセキュリティ機構が備えられています。

製品および関連するデータ伝送の追加的な保護を提供する IT セキュリティ対策を、事業者自身が自社の安全基準に従って講じる必要があります。

2.7 機器固有の IT セキュリティ

ユーザー側の保護対策をサポートするため、本機器はさまざまな特定機能を提供します。この機能はユーザー設定が可能であり、適切に使用すると操作の安全性向上が保証されます。最も重要な機能の概要が以下のリストに示されています。

2.7.1 ハードウェア書き込み保護によるアクセス保護

書き込み保護スイッチ (メイン電子モジュール上の DIP スイッチ) により、現場表示器、または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを無効にすることができます。ハードウェア書き込み保護が有効になっている場合は、パラメータの読み取りアクセスのみ可能です。

2.7.2 パスワードによるアクセス保護

パスワードを使用して、機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。

これは、現場表示器、またはその他の操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを制御するものであり、機能の点ではハードウェア書き込み保護に相当します。 CDI サービスインターフェイスを使用する場合は、最初にパスワードを入力することによってのみ読み込みアクセスが可能になります。

ユーザー固有のアクセスコード

変更可能なユーザー固有のアクセスコードを使用して、現場表示器、または操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) を介した機器パラメータへの書き込みアクセスを防止できます。 (\rightarrow 🖺 112).

機器の納入時には、機器のアクセスコードは未設定で0000 (オープン) となっています。

パスワードの使用に関する一般的注意事項

- 機器とともに支給されたアクセスコードとネットワークキーは、安全上の理由から設定中に変更する必要があります。
- アクセスコードとネットワークキーの決定および管理を行う場合は、安全なパスワードを生成するための一般規則に従ってください。
- ユーザーにはアクセスコードとネットワークキーを管理して慎重に取り扱う責任があります。
- アクセスコードの設定やパスワード紛失時の対処法などの詳細については、「アクセスコードを介した書き込み保護」セクションを参照してください。→ **自 112**

2.7.3 フィールドバス経由のアクセス

フィールドバスを介して通信する場合、機器パラメータへのアクセスを「読み取り専用」アクセスに制限できます。オプションは **Fieldbus writing access** パラメータで変更することが可能です。

これにより、上位システムへの周期的な測定値伝送が影響を受けることはなく、常に確保されます。

機器パラメータの詳細については、次を参照してください。資料「機能説明書」→ ■ 217.


3 製品説明

本機器は変換器とセンサから構成されます。

機器の型は、以下の2種類です。

- ■一体型 変換器とセンサが機械的に一体になっています。
- 分離型 変換器とセンサは別の場所に設置されます。

3.1 製品構成

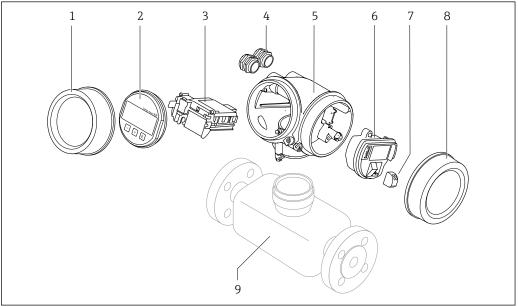

A004882

- 1 電子部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 メイン電子モジュール
- 4 ケーブルグランド
- 5 変換器ハウジング (HistoROM を含む)
- 6 I/O 電子モジュール
- 7 端子 (差込式スプリング端子)
- 8 端子部蓋
- 9 センサ

12

4 受入検査および製品識別表示

4.1 受入検査

納品時:

- 1. 梱包に損傷がないか確認します。
 - → すぐに製造者にすべての損傷を報告してください。 損傷したコンポーネントは取り付けないでください。
- 2. 納品書を使用して納入品目を確認します。
- 3. 銘板のデータと納品書に記載された注文仕様を比較します。
- 4. 技術仕様書やその他の必要な関連資料 (例:証明書) がすべてそろっていることを確認します。
- ↑ 1つでも条件が満たされていない場合は、製造者にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示


機器は、次の方法で識別できます。

- 銘板
- 納品書に記載されたオーダーコード (機器仕様コードの明細付き)
- 銘板に記載されているシリアル番号をデバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer) に入力します。機器に関するすべての情報が表示されます。
- 銘板のシリアル番号を Endress+Hauser Operations アプリに入力するか、Endress +Hauser Operations アプリで銘板のデータマトリクスコードをスキャンすると、機器 に関するすべての情報が表示されます。

関連技術資料の範囲の概要に関しては、以下を参照ください。

- ■「本機器のその他の標準資料」および「機器関連の補足資料」セクション
- デバイスビューワー: 銘板のシリアル番号を入力してください (www.endress.com/deviceviewer)。
- Endress+Hauser Operations アプリ: 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のデータマトリクスコードをスキャンしてください。

変換器銘板 4.2.1

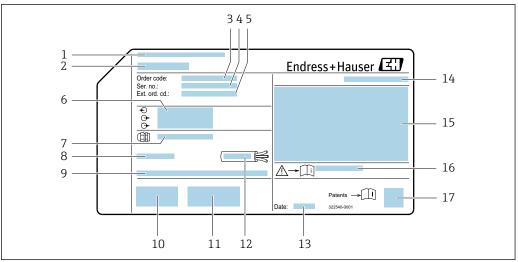


A0032237

■ 1 変換器の銘板の例

- 製造者所在地/認証保有者
- 変換器名 2
- 3 オーダーコード
- シリアル番号 4
- 5 拡張オーダーコード
- 拡張なーダーコード電気接続データ (例:入力、出力、電源電圧)ケーブルグランドの種類許容周囲温度 (T_a)
- 7
- 8
- 工場出荷時のファームウェアのバージョン (FW) 9
- 10 CE マーク、RCM マーク
- 11 バージョンに関する追加情報:認証、認定
- 12 ケーブルの許容温度範囲
- 13 製造日:年、月
- 14 保護等級
- 15 防爆認定情報
- 16 安全関連の補足資料の資料番号
- 17 2-D マトリクスコード

センサ銘板 4.2.2

「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、 SUS 316L 相当、一体型」およびオプション K「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」

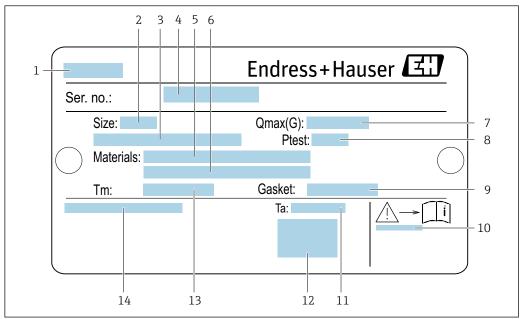


A0034423

€ 2 センサ銘板の例

- センサ名 1
- センサ呼び口径
- フランジ呼び口径/定格圧力
- シリアル番号 (Ser. no.)
- 計測チューブの材質計測チューブの材質 5
- 6
- 最大許容体積流量 (気体/蒸気): Q_{max}→ ≦ 187
- 8 センサ試験圧力: OPL
- シール材質
- 10 安全関連の補足資料の資料番号 → 🗎 217
- 11 周囲温度範囲
- 12 CE マーク
- 13 流体温度範囲
- 14 保護等級


「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20 デュアルコンパートメント、ア ルミニウム、コーティング、一体型」

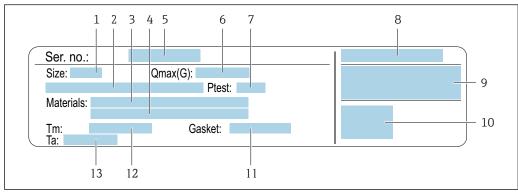

₩ 3 センサ銘板の例

- センサ呼び口径 1
- 2 フランジ呼び口径/定格圧力
- 3 計測チューブの材質
- 計測チューブの材質 4
- シリアル番号 (Ser. no.) 5
- 最大許容体積流量 (気体/蒸気) 6
- センサ試験圧力
- 保護等級 8
- 防爆認定および欧州圧力機器指令の情報→ 🗎 217
- 10 CE マーク 11 シール材質
- 12 流体温度範囲
- 13 周囲温度範囲

「ハウジング」のオーダーコード、オプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、分離型」

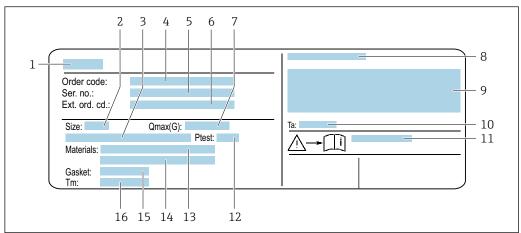

A0034162

❷ 4 センサ銘板の例

- 1 センサ名
- 2 センサ呼び口径
- 3 フランジ呼び口径/定格圧力
- 4 オーダーコード
- 5 シリアル番号 (Ser. no.)
- 6 拡張オーダーコード (Ext. ord. cd.)
- 7 最大許容体積流量 (気体/蒸気)
- 8 保護等級
- 9 防爆認定および欧州圧力機器指令の情報
- 10 周囲温度範囲
- 11 安全関連の補足資料の資料番号 → 월 217
- 12 センサ試験圧力
- 13 計測チューブの材質
- 14 計測チューブの材質
- 15 シール材質
- 16 流体温度範囲

!!! オーダーコード

機器の追加注文の際は、オーダーコードを使用してください。

拡張オーダーコード

- 機器タイプ (製品ルートコード) と基本仕様 (必須仕様コード) を必ず記入します。
- オプション仕様 (オプション仕様コード) については、安全および認定に関する 仕様のみを記入します (例:LA)。その他のオプション仕様も注文する場合、これは#記号を用いて示されます (例:#LA#)。
- 注文したオプション仕様に安全および認定に関する仕様が含まれない場合は、+ 記号を用いて示されます (例: XXXXXX-ABCDE+)。

4.2.3 機器のシンボル

シンボル	意味
\triangle	警告 危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して適切な対処を怠った場合、死亡、重 傷、爆発などの重大事故が発生する可能性があります。潜在的な危険のタイプを特定し、それ を回避するには、計測機器の関連資料を参照してください。
<u> </u>	資料参照 対応する機器関連文書の参照指示
	保護接地接続 その他の接続を行う前に、接地接続する必要のある端子

5 保管および輸送

5.1 保管条件


保管する際は、次の点に注意してください。

- ▶ 衝撃を防止するため、納品に使用された梱包材を使って保管してください。
- ▶ プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたは保護キャップは外さないでください。これは、シール面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。
- ▶ 直射日光があたらないようにしてください。表面温度が許容温度を超えないように 注意してください。
- ▶ 乾燥した、粉塵のない場所に保管してください。
- ▶ 屋外に保管しないでください。

保管温度:-50~+80℃(-58~+176℃)

5.2 製品の運搬

納品に使用された梱包材を使って、機器を測定現場まで運搬してください。

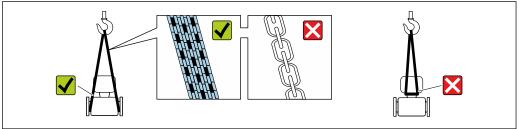

A0029252

プロセス接続部に取り付けられている保護カバーまたはキャップは外さないでください。これは、シール表面の機械的な損傷と計測チューブ内の汚染を防止するために必要です。


5.2.1 吊金具なし機器

▲ 警告

機器の重心は、吊り帯の吊り下げポイントより高い位置にあります。

機器がずり落ちると負傷する恐れがあります。

- ▶ 機器がずり落ちたり、回転したりしないようにしっかりと固定してください。
- ▶ 梱包材に明記された質量 (貼付ラベル) に注意してください。

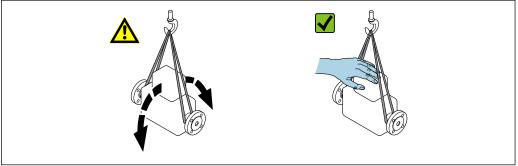

A0029214

5.2.2 吊金具付き機器

▲ 注意

吊金具付き機器用の特別な運搬指示

- ▶ 機器の運搬には、機器に取り付けられている吊金具またはフランジのみを使用してください。
- ▶ 機器は必ず、最低でも2つ以上の吊金具で固定してください。

5.2.3 フォークリフトによる運搬

木箱に入れて運搬する場合は、フォークリフトを使用して縦方向または両方向で持ち上げられるような木箱の床構造となっています。

5.3 梱包材の廃棄

梱包材はすべて環境にやさしく、100% リサイクル可能です。


- ■機器の外装
 - EU 指令 2002/95/EC (RoHS) に準拠するポリマー製ストレッチフィルム
- ■梱包材
 - ISPM 15 基準に準拠して処理された木枠、IPPC ロゴによる確認証明付き
 - 欧州包装ガイドライン 94/62/EC に準拠する段ボール箱、リサイクル可能、RESY マークによる確認証明付き
- 輸送用資材および固定具
 - ■使い捨てプラスチック製パレット
 - プラスチック製ストラップ
 - プラスチック製粘着テープ
- 充填材 紙製緩衝材

設置 6

6.1 設置要件

取付位置 6.1.1

取付位置

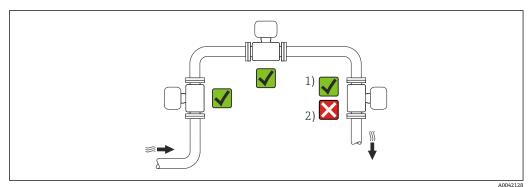

- 気体および蒸気に適した設置;「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード、オプションES「湿り蒸気検出」またはES「湿り蒸気測定」を使用している場合は、機器を水平管に上下逆向きに設置する 必要があります。
- 2 液体には適していない設置

取付方向

センサの銘板に表示された矢印の方向が、流れ方向(配管を流れる測定物の方向)に 従ってセンサを取り付ける際に役立ちます。

渦流量計による体積流量の計測には、十分に発達した流速分布が必要です。以下の点に ご注意ください。


	取付方向			推奨	
			一体型	分離型	
A	垂直方向(液体)	A0015591	√ ✓ 1)		
A	垂直方向 (ドライガス)	A0015591	✓ ✓	₩₩	
В	水平方向、変換器が上側	A0015589	2)	ewline one one one one one one one o	

	取付方向			推奨	
			一体型	分離型	
С	水平方向、変換器が下側	A0015590	√ √ 3) 4)		
D	水平方向、変換器が横向き	A0015592	√ √ 3)		

- 液体を測定する場合には、流体が下から上に流れる垂直配管への取付を推奨します。これにより、管 1) 内に気泡溜まりができるのを抑制できます (図 A)。流量測定ができない状態が生じないように注意! 高温の測定物 (例:蒸気、測定物温度 (TM) \geq 200 $^{\circ}$ C (392 $^{\circ}$ F)) の場合:取付方向 C または D
- 2)
- 極低温の測定物 (例:液体窒素) の場合:取付方向 B または D 3)
- 「湿り蒸気検出/測定」オプションの場合:取付方向 C

上流側/下流側直管長

計測機器の仕様の精度を得るために、下記の上流側/下流側直管長を最低限確保する必 要があります。

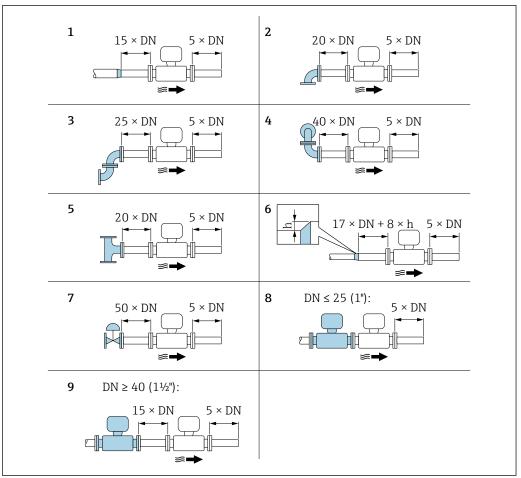

A0019189

図 5 障害物が存在する場合の上流側/下流側の必要直管長(DN:配管径)

- h 内径差
- 1 呼び口径を1サイズレデュース
- 2 シングルエルボ (90°エルボ)
- 3 ダブルエルボ (2×90°エルボ、反対側)
- 4 ダブルエルボ 3D (2×90°エルボ、反対側、異なる平面)
- 5 チーズ
- 6 拡大管
- 7 コントロールバルブ
- 8 呼び口径≤25 A (1") で2つの計測機器が直列の場合:直接フランジとフランジを接続
- 呼び口径≥40A (1½") で2つの計測機器が直列の場合:間隔については図を参照
- ・流れの障害物が複数ある場合は、指定された最長の上流側直管長を遵守してください。
 - ■必要な上流側直管長を確保できない場合、特別に設計された整流器を設置することが可能です→

 ② 22。


[]] 上流側直管長補正機能:

- **湿り蒸気検出/測定** アプリケーションパッケージと補正機能を組み合わせることはできません。湿り蒸気検出/ 測定を使用する場合、対応する上流側直管長を考慮しなければなりません。湿り蒸気に整流器を使用することはできません。

整流器

上流側直管長を確保できない場合は、整流器の使用を推奨します。

整流器は2つのフランジ間に挟み込み、設置用ボルトでセンターを出します。ウエハ接続で配管に設置します。これにより、測定精度を維持したまま必要な上流側直管長が $10 \times DN$ に短縮されます。



A0019208

1 整流器

整流器の設置により生じる圧力損失は、次式より求めることができます。 $\Delta p \text{ [mbar]} = 0.0085 \cdot \rho \text{ [kg/m}^3] \cdot v^2 \text{ [m/s]}$

蒸気の例
p = 1 MPa abs.
$t = 240 ^{\circ}\text{C} \rightarrow \rho = 4.39 \text{kg/m}^3$
v = 40 m/s
$\Delta p = 0.0085 \cdot 4.39 \cdot 40^{2} = 5.97 \text{ kPa}$

 H_2 O 凝縮水(80 °C)の例 $\rho = 965 \text{ kg/m}^3$ v = 2.5 m/s $\Delta p = 0.0085 \cdot 965 \cdot 2.5 ^2 = 5.13 \text{ kPa}$


ρ: プロセス流体の密度

v:平均流速 abs. = 絶対圧

整流器の寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

外部機器を設置する際の下流側直管長

外部機器を設置する場合、指定された距離を守ってください。

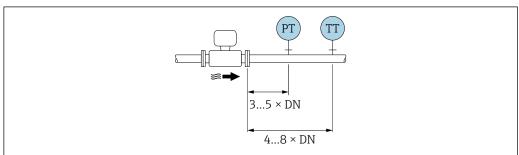

A0019205

PT 圧力 TT 温度計

取付寸法

(職器の外形寸法および取付寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

6.1.2 環境およびプロセスの要件

周囲温度範囲

一体型

計測機器	非危険場所:	-40~+80 °C (-40~+176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec :	-40~+70 °C (-40~+158 °F)
	Ex d, XP:	-40~+60 °C (-40~+140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40∼+60 °C (-40∼+140 °F)
現場表示器		-40~+70 °C (-40~+158 °F) ¹⁾

1) 温度が -20 °C (-4 °F) 以下の場合、物理的特性によっては液晶ディスプレイを読み取ることができなくなります。

分離型

変換器	非危険場所:	-40~+80 °C (-40~+176 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec :	-40~+80 °C (-40~+176 °F)
	Ex d:	-40~+60 °C (-40~+140 °F)
	Ex d, Ex ia:	-40~+60 °C (-40~+140 °F)
センサ	非危険場所:	-40~+85 °C (-40~+185 °F)
	Ex i, Ex nA, Ex ec :	-40~+85 °C (-40~+185 °F)
	Ex d:	-40~+85 °C (-40~+185 °F)
	Ex d, Ex ia :	-40~+85 °C (-40~+185 °F)
現場表示器		-40~+70 °C (-40~+158 °F) 1)

- 1) 温度が -20 °C (-4 °F) 以下の場合、物理的特性によっては液晶ディスプレイを読み取ることができなくなります。
- ▶ 屋外で使用する場合: 特に高温地域では直射日光は避けてください。
- 日除けカバーの注文については、Endress+Hauser にお問い合わせください。.

 →
 183


断熱

最適な温度測定と質量計算を保証するために、一部の流体ではセンサにおける熱伝達を避ける必要があります。これは、断熱部を設けることで達成することができます。必要な断熱部を設けるために、さまざまな材質を使用することができます。

これは、以下に適用します。

- 一体型
- 分離型センサ

機器に記載されている断熱材の上限線を越えて、断熱材をかぶせないでください。

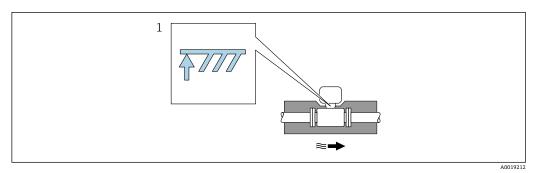

1 最大断熱部高さ

▶ 断熱材を使用する場合、変換器の台座の周囲は覆わないようにスペースを十分確保してください。

覆われていない変換器の台座より放熱し、電子機器部が過熱/ 過冷却するのを防ぎます。


注記

断熱により電子機器部が過熱する恐れがあります。

- ▶ 変換器ネック部において許容される断熱部の最大高さに注意し、変換器および/または分離型の接続ハウジングを完全に露出させてください。
- ▶ 許容温度範囲に注意してください。
- ▶ また、流体温度に応じた推奨取付方向になるよう注意してください。

熱量差測定用の設置

- ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション CA「質量; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当 (温度計内蔵)、-200~+400°C (-328~+750°F)」
- ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション CB「質量;アロイ C22; SUS 316L 相当 (温度計内蔵)、-200~+400°C (-328~+750°F)」
- ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション CC「質量; アロイ C22; アロイ C22 (温度計内蔵)、-40~+260 °C (-40~+500 °F)」
- 2次側の温度測定は、別の温度センサを用いて行われます。計測機器が通信インタフェースを介してこの値を読み込みます。
- 飽和蒸気の熱量差測定の場合、本機器を蒸気側に設置する必要があります。
- 水の熱量差測定の場合、本機器を冷水側または温水側に設置することができます。

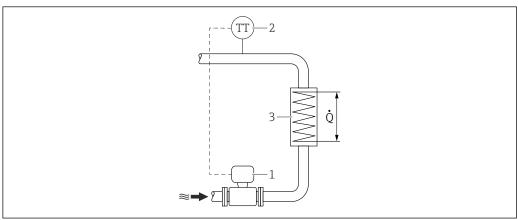

A0019209

№ 6 飽和蒸気/水の熱量差計測

- 1 計測機器
- 2 温度センサ
- 3 熱交換器
- Q 熱流量

蒸気システムへの設置

本機器は、凝縮誘起ウォーターハンマ (CIWH) による動圧サージ (最大 30 MPa (4350 psi)) について試験済みです。本機器は堅牢な強化構造ですが、凝縮誘起ウォーターハンマによる損傷を防止するために、蒸気アプリケーションに関する以下の推奨ベストプラクティスが適用されます。

- 1. 正しい寸法の適切なメンテナンスが施されたスチームトラップを使用して、配管から十分な量の凝縮水を継続的に排出してください。これらは通常、水平配管内に30~50 m (100~165 in) の間隔で取り付けるか、または接地点に取り付けます。
- 2. 蒸気ラインについては、凝縮水が排出点のスチームトラップまで確実に流れるように、蒸気の流れ方向に 1 % 以上の適切な勾配を持たせる必要があります。
- 3. システムの停止時には、完全に排水してください。
- 4. 凝縮水の滞留を引き起こすような配管構成は使用しないでください。
- 5. システムの始動時には、静圧と蒸気流量をゆっくりと増やしてください。
- 6. 蒸気が非常に低温の凝縮水と接触しないようにしてください。

保護カバー

機器用のアクセサリとして、保護カバーが用意されています。これは機器を直射日光、 雨水、雹などから保護するために使用します。

保護カバーを取り付ける場合は、上側への最小間隔 (222 mm (8.74 in)) を確保する必要があります。

保護カバーは、以下の製品構成から機器と一緒にご注文いただけます。 「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション PB「保護カバー」

アクセサリとして別途ご注文いただく場合:→
● 183

6.2 機器の設置

6.2.1 必要な工具

変換器用

- 変換器ハウジングの回転用:スパナ8 mm
- 固定クランプの脱着用: 六角レンチ 3 mm

センサ用

フランジおよびその他のプロセス接続の場合:適切な取付工具を使用してください。

6.2.2 機器の準備


- 1. 残っている輸送梱包材をすべて取り除きます。
- 2. センサから保護カバーまたは保護キャップをすべて取り外します。
- 3. 表示部のカバーに付いているステッカーをはがします。

6.2.3 センサの設置

▲ 警告

プロセスの密閉性が不適切な場合、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ ガスケットの内径がプロセス接続や配管と同等かそれより大きいか確認してください。
- ▶ シールに汚れや損傷がないことを確認してください。
- ▶ シールを正しく固定してください。
- 1. センサに記載されている矢印が、測定物の流れ方向と一致しているか確認します。
- 2. 機器仕様を遵守するため、計測機器が測定セクションの中心に位置するように、 配管フランジの間に設置してください。
- 3. 電線口が上を向かないように計測機器を取り付けるか、変換器ハウジングを回転させます。

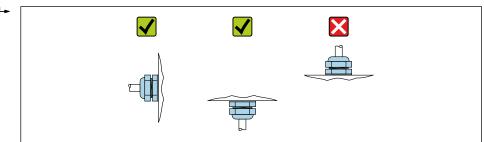

A0029263

6.2.4 分離型変換器の取付け

▲ 注意

周囲温度が高すぎます。

電子部過熱とハウジング変形が生じる恐れがあります。

- ▶ 許容最高周囲温度を超えないように注意してください。
- ▶ 屋外で使用する場合:特に高温地域では直射日光があたらないように、風化にさらされないようにしてください。

▲ 注意


過度な力によりハウジングが損傷する恐れがあります。

▶ 過度な機械的応力がかからないようにしてください。


分離型の変換器には、以下の取付方法があります。

- 壁取付け
- ■パイプ取付け

壁取付け

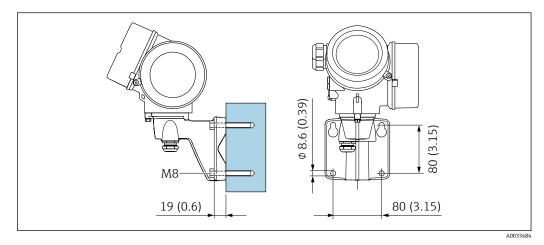


パイプ取付け

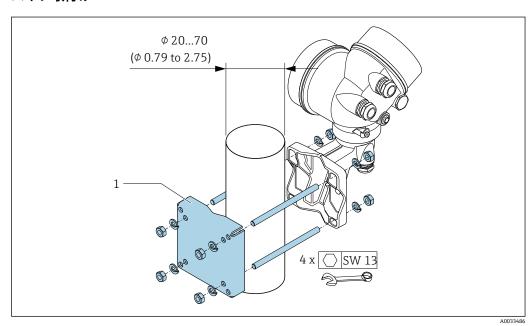

8 mm (in)

6.2.5 変換器ハウジングの回転

端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることが可能です。

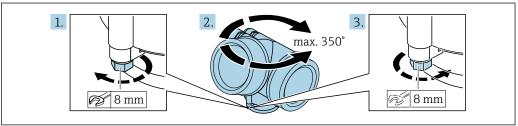

A0032242


- 1. 固定ネジを緩めます。
- 2. ハウジングを必要な位置に回転させます。

28

3. 固定ネジをしっかりと締め付けます。

6.2.6 表示モジュールの回転

表示モジュールを回転させて、表示部の視認性と操作性を最適化することが可能です。

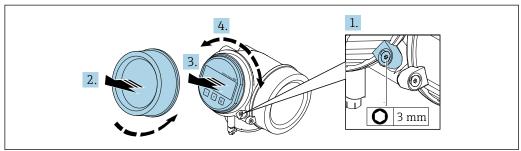

A0032238

- 1. 六角レンチを使用して、電子部のカバーの固定クランプを緩めます。
- 2. 変換器ハウジングから電子部のカバーを取り外します。
- 3. オプション:表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。
- 4. 表示モジュールを必要な位置に回転させます (両方向とも45°毎 最大8回転)。
- 5. 表示モジュールを引き抜かなかった場合: 表示モジュールを必要な位置に合わせます。
- 6. 表示モジュールを引き抜いた場合: ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを電子部にかみ合うまで差し込みます。
- 7. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

6.3 設置状況の確認

機器は損傷していないか? (外観検査)	
計測機器が測定点の仕様を満たしているか? 例: ■ プロセス温度 → 魯 203 ■ プロセス圧力 (技術仕様書の「圧力温度曲線」セクションを参照) ■ 周囲温度 ■ 測定範囲 → 魯 187	
センサの正しい取付方向が選択されているか → ○ 20 ? ■ センサタイプに応じて ■ 測定物温度に応じて ■ 測定物特性に応じて (気泡の発生、固形分の含有)	
センサの矢印が測定物の流れ方向と一致しているか → ○ 20?	
タグ名とそれに対応する銘板は正しいか (外観検査) ?	
機器が雨水および直射日光から適切に保護されているか?	
固定ネジや固定クランプがしっかりと締め付けられているか?	
許容される最大の断熱部高さが遵守されているか?	

7 電気接続

7.1 電気の安全性

適用される各国の規制に準拠

7.2 接続要件

7.2.1 必要な工具

- 電線管接続口用:適切な工具を使用
- 固定クランプ用: 六角レンチ 3 mm
- 電線ストリッパー
- より線ケーブルを使用する場合:電線端スリーブ用の圧着工具
- ケーブルを端子から外す場合:マイナスドライバ≤3 mm (0.12 in)

7.2.2 接続ケーブルの要件

ユーザー側で用意する接続ケーブルは、以下の要件を満たす必要があります。

許容温度範囲

- 設置する国/地域に適用される設置ガイドラインを順守する必要があります。
- ケーブルは予想される最低温度および最高温度に適合しなければなりません。

信号ケーブル

パルス/周波数/スイッチ出力

一般的な接続ケーブルをご使用いただけます。

FOUNDATION フィールドバス

2線ツイストシールドケーブル。

- FOUNDATION フィールドバスネットワークのプランニングおよび設置の詳細については、以下を参照してください。
 - ■「FOUNDATION フィールドバス概要」の取扱説明書 (BA00013S)
 - FOUNDATION フィールドバスガイドライン
 - IEC 61158-2 (MBP)

ケーブル径

- 提供されるケーブルグランド: M20×1.5、 \$\phi\$6~12 mm (0.24~0.47 in) ケーブル用
- 内蔵の過電圧保護なしの機器バージョン用の差込みスプリング端子: ケーブル断面積 $0.5\sim2.5~\rm mm^2$ (20 $\sim14~\rm AWG$)

7.2.3 分離型用接続ケーブル

接続ケーブル(標準)

標準ケーブル	$2 \times 2 \times 0.5 \text{ mm}^2$ (22 AWG) PVC ケーブル、コモンシールド付き (2 組のペアより線) $^{1)}$
難燃性	DIN EN 60332-1-2 に準拠
耐油性	DIN EN 60811-2-1 に準拠

シールド	亜鉛めっき銅編組、最適密度約 %85 %
ケーブル長	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
連続動作温度	固定位置に取り付けた場合: -50~+105 ℃ (-58~+221 ℉); ケーブルを自由に 移動できる場合: -25~+105 ℃ (-13~+221 ℉)

1) 紫外線放射によりケーブル外部被覆が破損する可能性があります。可能な限り、直射日光からケーブルを保護してください。

接続ケーブル(外装付)


ケーブル、外装付	$2 \times 2 \times 0.34 \text{ mm}^2$ (22 AWG) PVC ケーブル、コモンシールド (2 組のペアより線) および追加鋼線編組シース付き $^{1)}$	
難燃性	DIN EN 60332-1-2 に準拠	
耐油性	DIN EN 60811-2-1 に準拠	
シールド	亜鉛めっき銅編組、最適密度約 85%	
張力緩和および強化	鋼線編組、亜鉛めっき	
ケーブル長	10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)	
連続動作温度	固定位置に取り付けた場合: -50~+105 ℃ (-58~+221 ℉); ケーブルを自由に 移動できる場合: -25~+105 ℃ (-13~+221 ℉)	

1) 紫外線放射によりケーブル外部被覆が破損する可能性があります。可能な限り、直射日光からケーブルを保護してください。

7.2.4 端子の割当て

変換器

FOUNDATION フィールドバス用の接続バージョン、パルス/周波数/スイッチ出力

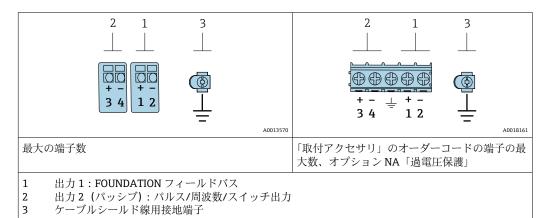

- 「出力」のオーダーコード
 端子番号

 出力 1
 出力 2

 1 (+)
 2 (-)
 3 (+)
 4 (-)

 オプション E^{1) 2)}
 FOUNDATION フィールドバス
 パルス/周波数/スイッチ出力 (パッシブ)
 - 1) 必ず出力1を使用しなければなりません。出力2はオプションです。
- 2) 逆極性保護付き FOUNDATION フィールドバス

7.2.5 機器プラグのピン割当て

	ピン		割当て	コード	プラグ/ソケット
2 3	1	+	信号+	Α	プラグ
1 4	2	-	信号 -		
	3		接地		
	4		未使用		

7.2.6 シールドおよび接地

フィールドバスシステムの最適な電磁適合性 (EMC) は、システムコンポーネント、特に配線をできるだけ完全にシールドした場合にのみ保証されます。可能な限り全体をシールドしてください。シールド率は 90 % が理想的です。

- 1. 最適な電磁適合性を確保するためには、シールドをできるだけ基準接地に接続することが重要です。
- 2. 防爆のため、接地を省略することを推奨します。

両方の要件を満たすために、フィールドバスシステムは通常は3種類のシールド方法 に対応しています。

- 両端をシールドする
- ■キャパシタ端子を備えたフィールド機器において給電側の一端だけをシールドする
- 給電側の一端だけをシールドする

ほとんどの場合、給電側の一端だけをシールドしたケーブルを挿入すると最も良い電磁 適合性が得られます (フィールド機器にキャパシタ端子がない場合)。EMC 干渉が存在 する場合に、機器動作が制限されないようにするには、入力配線に関する適切な措置を

32

講じる必要があります。本機ではこれらの措置が考慮されており、NAMUR NE21 に準 拠した操作の耐干渉性が保証されます。


- 1. 設置に際しては、各国の設置要件およびガイドラインに従ってください。
- 2. 個々の接地点間の電位差が大きい場合は、 シールドの1点のみを直接基準接地に接続してください。
- 3. 電位平衡のないシステムでは、 フィールドバスシステムのケーブルシールドを、フィールドバス電源ユニットや 安全バリアなどの片側のみに接地する必要があります。

注記

電位平衡のないシステムの場合は、ケーブルシールドの多重接地により電源周波数均等 化電流が生じます。

バスケーブルシールドが損傷する恐れがあります。

- ▶ バスケーブルシールドは、現場接地端子または保護接地端子のどちらかに一端だけ を接地してください。
- ▶ 接続されていないシールドは絶縁してください。

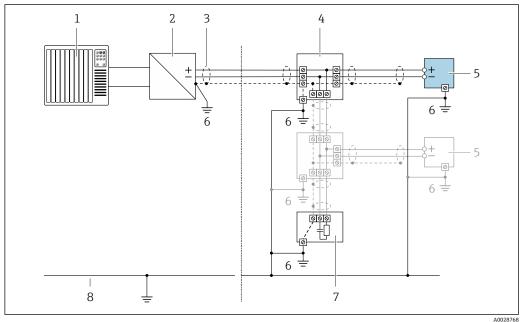

₽ 9 FOUNDATION Fieldbus の接続例

- オートメーションシステム (例: PLC) 1
- パワーコンディショナー (FOUNDATION Fieldbus)
- ケーブルシールド: EMC 要件を満たすために、ケーブル仕様に従って、ケーブルシールドの両端を接地 3 してください。
- 4 Tボックス
- 5 計測機器
- 接地 6
- バスターミネータ
- 電位平衡導体

電源ユニットの要件 7.2.7

電源電圧

変換器

各出力ごとに外部電源が必要です。

使用可能な出力に次の電源電圧値が適用されます。

現場表示器なしの一体型用の電源 1)

「出力;入力」のオーダーコード	最小 端子電圧 ²⁾	最大 端子電圧
オプション E : FOUNDATION Fieldbus、パルス/周波数/スイッチ出力	≥ DC 9 V	DC 32 V

- 1) パワーコンディショナーの外部供給電圧の場合
- 2) 現場操作器を使用する場合、最小端子電圧が上がります (以下の表を参照)。

現場操作器がある場合の最小端子電圧の上昇

「ディスプレイ;操作」のオーダーコード	最小端子電圧の上昇 端子電圧
オプション C : 現場操作器 SD02	+ DC 1 V
オプション E : ライト付きの現場操作器 SD03 (バックライト 不使用)	+ DC 1 V
オプション E : ライト付きの現場操作器 SD03 (バックライト 使用)	+ DC 3 V

7.2.8 計測機器の準備

以下の順序で手順を実施します。

- 1. センサと変換器を取り付けます。
- 2. センサ接続ハウジング:接続ケーブルを接続します。
- 3. 変換器:接続ケーブルを接続します。
- 4. 変換器:電源ケーブルを接続します。

注記

ハウジングの密閉性が不十分な場合。

機器の動作信頼性が損なわれる可能性があります。

- ▶ 保護等級に対応する適切なケーブルグランドを使用してください。
- 1. ダミープラグがある場合は、これを取り外します。
- 機器にケーブルグランドが同梱されていない場合:
 接続ケーブルに対応する適切なケーブルグランドを用意してください。
- 3. 機器にケーブルグランドが同梱されている場合: 接続ケーブルの要件を遵守します。→

 ○ 30.

7.3 機器の接続

注記


接続を適切に行わないと、電気の安全性が損なわれます。

- ▶ 電気接続作業を実施できるのは、適切な訓練を受けた専門スタッフのみです。
- ▶ 適用される各地域/各国の設置法規を遵守してください。
- ▶ 各地域の労働安全規定に従ってください。
- ▶ 追加のケーブルを接続する前に、必ず保護接地ケーブルを接続します。 ❸
- ▶ 爆発性雰囲気で使用する場合は、機器固有の防爆資料の指示に従ってください。
- ▶ 電源ユニットは安全要件に適合している必要があります (例: PELV/SELV 保護クラス II 電力制限)。

7.3.1 一体型の接続

変換器の接続

端子を介した接続

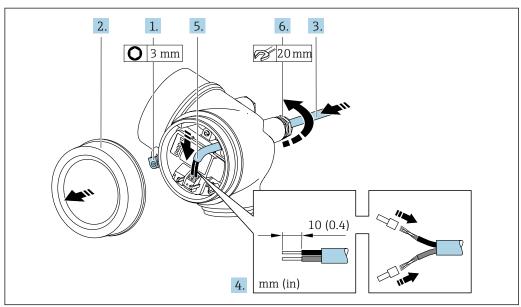

- 1. 端子部蓋の固定クランプを緩めます。
- 2. 端子部蓋を外します。
- 3. 電線口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリン グは外さないでください。
- 4. ケーブルおよびケーブル終端の被覆を剥がします。より線ケーブルを使用する場 合は、棒端子も取り付けます。
- 5. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します→

 32。


ハウジングの密閉性が不十分な時には、ハウジング保護等級が無効になる場合が あります。

▶ 潤滑剤を用いずにねじ込んでください。カバーのネジ部にはドライ潤滑コー ティングが施されています。

ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

7. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

ケーブルの取外し

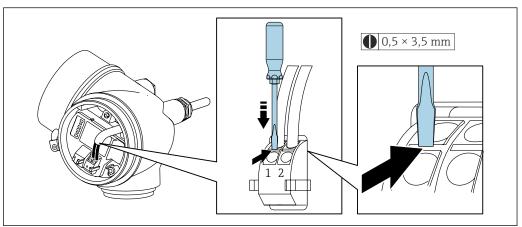

A004882

▶ 端子からケーブルを外す場合は、マイナスドライバを使用して2つの端子穴の間にある溝を押しながら、ケーブル終端を端子から引き抜きます。

7.3.2 分離型の接続

▲ 警告

電子部品が損傷する恐れがあります。

- ▶ センサと変換器を同じ電位平衡に接続します。
- ▶ センサは同じシリアル番号の変換器にのみ接続します。

場合は、以下の一連の手順を推奨します。

- 1. センサと変換器を取り付けます。
- 2. を接続します。
- 3. 変換器を接続します。
- ・ 変換器ハウジングへの接続ケーブルの接続方法は、計測機器の認証と使用接続ケーブルのバージョンに応じて異なります。

以下のバージョンでは、端子以外は変換器ハウジングの接続に使用できません。


- ■「電気接続」のオーダーコード、オプションB、C、D、6
- 特定の認証: Ex nA、Ex ec、Ex tb および Division 1
- 強化接続ケーブルの使用

以下のバージョンでは、変換器ハウジングの接続用に M12 機器コネクタが使用されます。


- その他のすべての認証
- 接続ケーブルの使用 (標準)

センサ接続ハウジングに接続ケーブルを接続するためには、必ず端子が使用されます (ケーブル張力緩和のためのネジ締付けトルク:1.2~1.7 Nm)。

センサ接続ハウジングを接続します。

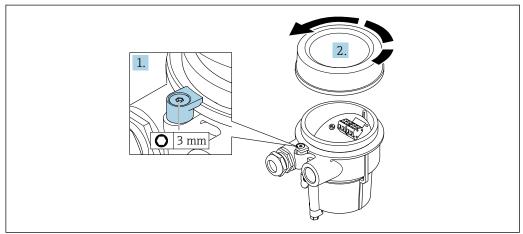

- 1. 固定クランプを緩めます。
- 2. ハウジングカバーを緩めて外します。

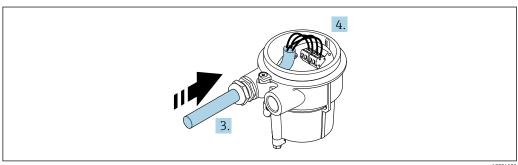

A0034171

图 10 サンプル図

接続ケーブル(標準、強化)

- 3. 電線管接続口を通して接続ハウジングに接続ケーブルを入れます (M12 機器プラ グが付いていない接続ケーブルの場合は、接続ケーブル終端の被覆を短く剥がし た部分を使用します)。
- 4. 接続ケーブルを配線します。
 - 端子1=茶ケーブル 端子2=白ケーブル

端子3=黄ケーブル

端子 4 = 緑ケーブル

- 5. ケーブルストレインリリーフを介してケーブルシールドを接続します。
- 6. ケーブルストレインリリーフのネジを 1.2~1.7 Nm のトルク範囲で締め付けま
- 7. 接続ハウジングを再度取り付ける場合は、取外しと逆の手順を実施してください。

接続ケーブル(オプション「圧力/温度補正質量」)

3. 電線管接続口を通して接続ハウジングに接続ケーブルを入れます (M12 機器プラ グが付いていない接続ケーブルの場合は、接続ケーブル終端の被覆を短く剥がし た部分を使用します)。

4. 接続ケーブルを配線します。

➡ 端子1=茶ケーブル

端子 2 = 白ケーブル

端子3=緑ケーブル

端子4=赤ケーブル

端子5=黒ケーブル


端子6=黄ケーブル

端子7=青ケーブル

- 5. ケーブルストレインリリーフを介してケーブルシールドを接続します。
- 6. ケーブルストレインリリーフのネジを 1.2~1.7 Nm のトルク範囲で締め付けます。
- 7. 接続ハウジングを再度取り付ける場合は、取外しと逆の手順を実施してください。

変換器の接続


プラグを介した変換器の接続

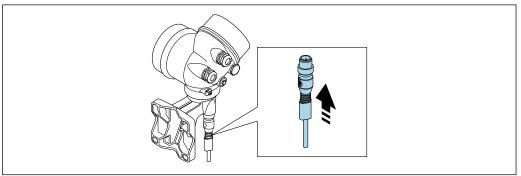

A0034172


▶ プラグを接続します。

端子を介した変換器の接続

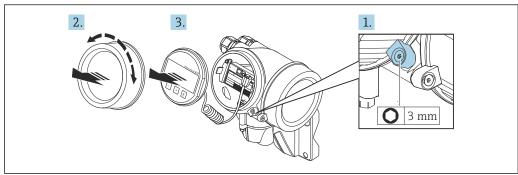


A0034173

- 1. 表示部のカバーの固定クランプを緩めます。
- 2. 表示部のカバーを外します。
- 3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。ロックスイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部コンパートメントの縁に差し込みます。

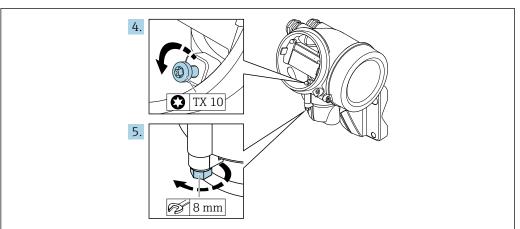

- 4. 変換器ハウジングの止めネジを緩めます。
- 5. 変換器ハウジングの固定クランプを緩めます。

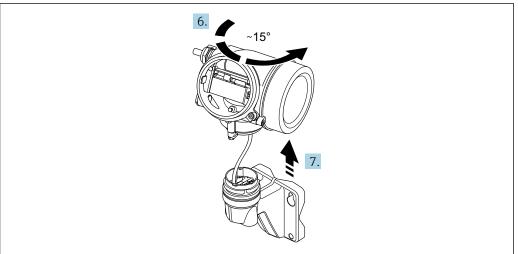

A0034175


■ 11 サンプル図

6. 変換器ハウジングをマークに達するまで右方向に回します。

7. 注記


壁ハウジングの接続ボードは、信号ケーブルを介して変換器の電子基板に接続さ れています。

▶ 変換器ハウジングを持ち上げるときは、信号ケーブルに注意してください。 変換器ハウジングを持ち上げます。

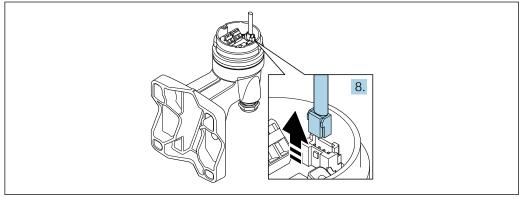

A0034176

№ 12 サンプル図

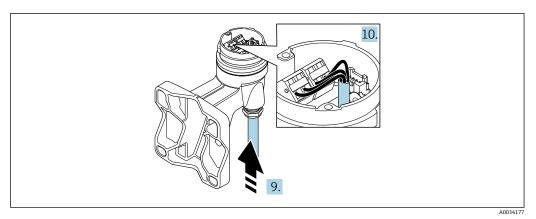

配 13 サンプル図

接続ケーブル(標準、強化)

- 8. コネクタのロッククリップを押しながら、信号ケーブルを壁ハウジングの接続ボードから外します。変換器ハウジングを取り外します。
- 9. 電線管接続口を通して接続ハウジングに接続ケーブルを入れます (M12 機器プラグが付いていない接続ケーブルの場合は、接続ケーブル終端の被覆を短く剥がした部分を使用します)。
- 10. 接続ケーブルを配線します。
 - 端子1=茶ケーブル 端子2=白ケーブル 端子3=黄ケーブル 端子4=緑ケーブル
- 11. ケーブルストレインリリーフを介してケーブルシールドを接続します。
- 12. ケーブルストレインリリーフのネジを 1.2~1.7 Nm のトルク範囲で締め付けます。
- 13. 変換器ハウジングを再度取り付ける場合は、取外しと逆の手順を実施してください。

接続ケーブル(オプション「圧力/温度補正質量」)

- 8. コネクタのロッククリップを押しながら、両方の信号ケーブルを壁ハウジングの接続ボードから外します。変換器ハウジングを取り外します。
- 9. 電線管接続口を通して接続ハウジングに接続ケーブルを入れます (M12 機器プラグが付いていない接続ケーブルの場合は、接続ケーブル終端の被覆を短く剥がした部分を使用します)。
- 10. 接続ケーブルを配線します。
 - 端子1=茶ケーブル 端子2=白ケーブル

端子3=緑ケーブル 端子4=赤ケーブル

端子5=黒ケーブル

端子6=黄ケーブル

端子7=青ケーブル

- 11. ケーブルストレインリリーフを介してケーブルシールドを接続します。
- 12. ケーブルストレインリリーフのネジを 1.2~1.7 Nm のトルク範囲で締め付けます。
- 13. 変換器ハウジングを再度取り付ける場合は、取外しと逆の手順を実施してください。

7.4 電位平衡

7.4.1 要件

電位平衡に関して:


- 社内の接地コンセプトに注意してください。
- 配管材質や接地などの動作条件を考慮してください。
- ■測定物、センサ、変換器を同じ電位に接続してください。
- 電位平衡接続には、断面積が 6 mm² (10 AWG) 以上の接地ケーブルとケーブルラグを 使用してください。

7.5 保護等級の保証

本計測機器は、保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ のすべての要件を満たしています。

保護等級 IP66/67、Type 4X エンクロージャ を保証するため、電気接続の後、次の手順を実施してください。

- 1. ハウジングシールに汚れがなく、適切に取り付けられているか確認してください。
- 2. 必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。
- 3. ハウジングのネジやカバーをすべてしっかりと締め付けます。
- 4. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。
- 5. 電線口への水滴の侵入を防ぐため: 電線口の手前でケーブルが下方に垂れるように配線してください (「ウォータートラップ」)。

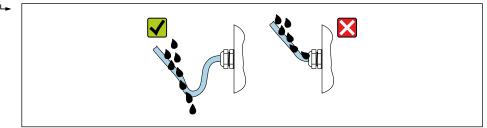

A002927

6. 付属のケーブルグランドが使用されていない場合、ハウジングの保護は保証されません。そのため、ハウジング保護に対応する適切なダミープラグに交換する必要があります。


7.6 配線状況の確認

機器およびケーブルは損傷していないか? (外観検査)	
使用するケーブルが要件を満たしているか → 🖺 30?	
取り付けたケーブルに張力が掛からないようなっているか?	
すべてのケーブルグランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉性が保たれているか? ケーブル経路に「ウォータートラップ」があるか → 🖺 41?	
機器バージョンに応じて:すべての機器プラグがしっかりと固定されているか→ 🗎 35?	
分離型のみ: ■ センサが適切な変換器に接続されているか? ■ センサと変換器の銘板のシリアル番号を確認します。	
電源電圧が変換器銘板の仕様と一致しているか?	
端子の割当ては正しいか?	
電源が供給されている場合、表示モジュールに値が表示されるか?	

すべてのハウジングカバーが取り付けられ、しっかりと締められているか?	
固定クランプはしっかりと締め付けられているか?	
ケーブルの張力緩和用のネジは適切な締付けトルクで締め付けられているか → 🖺 36?	

操作オプション 8

操作オプションの概要 8.1

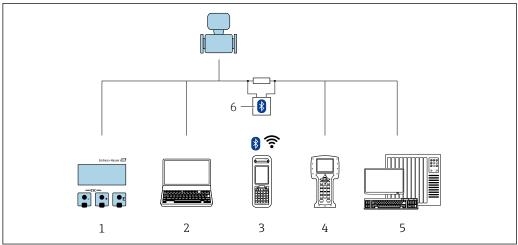

A0032226

- 表示モジュールによる現場操作 操作ツール (例:FieldCare、DeviceCare、AMS Device Manager、SIMATIC PDM) 搭載のコンピュータ
- Field Xpert SFX350 または SFX370
- Field Communicator 475
- オートメーションシステム (例:PLC) VIATOR Bluetooth モデム、接続ケーブル付き

8.2 操作メニューの構成と機能

8.2.1 操作メニューの構成

エキスパート用の操作メニューの概要については、機器に同梱されている機能説明書を参照してください。

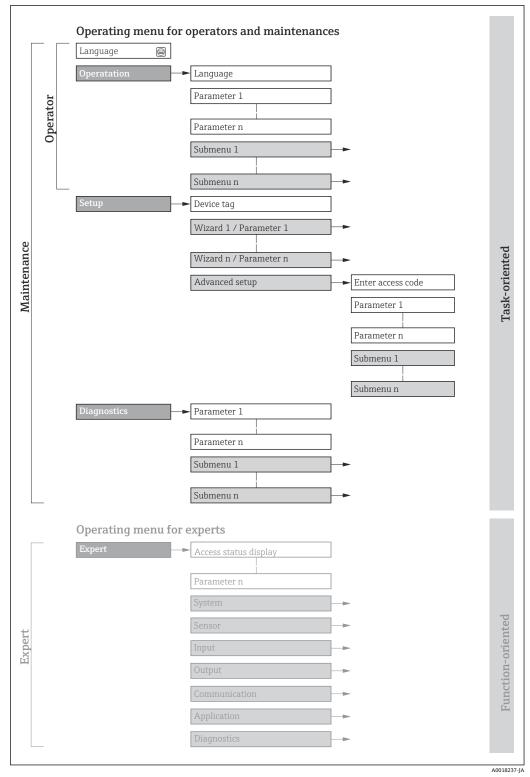


图 14 操作メニューの概要構成


8.2.2 操作指針

操作メニューの個別の要素は、特定のユーザーの役割 (例:オペレーター、メンテナンスなど) に割り当てられています。各ユーザーの役割には、機器ライフサイクル内の標準的な作業が含まれます。

メニュー/	パラメータ	ユーザーの役割と作業	内容/意味
Language	タスク指向	「オペレータ」、「メンテナンス」の役割 運転中の作業:	操作言語の設定積算計のリセットおよびコントロール
操作	定	操作画面表示の設定測定値の読取り	操作画面表示の設定 (例:表示形式、ディスプレイのコントラスト)積算計のリセットおよびコントロール
設定		「メンテナンス」の役割 設定: ■ 測定の設定 ■ 入力および出力の設定	 迅速な設定用のウィザード: システム単位の設定 測定物の設定 電流入力の設定 出力の設定 操作画面表示の設定 出力条件付けの設定 ローフローカットオフの設定 高度な設定 より高度にカスタマイズされた測定の設定 (特殊な測定条件に対応) 積算計の設定 管理 (アクセスコード設定、機器リセット)
診断		「メンテナンス」の役割 トラブルシューティング: ■ プロセスおよび機器エラーの診断と解消 ■ 測定値シミュレーション	エラー検出、プロセスおよび機器エラー分析用のパラメータがすべて含まれます。 ・診断リスト現在未処理の診断メッセージが最大 5 件含まれます。 ・イベントログブック発生したイベントメッセージが含まれます。 ・機器情報機器識別用の情報が含まれます。 ・測定値現在のすべての測定値が含まれます。 ・データのログサブメニュー(注文オプション「拡張 HistoROM」の場合)測定値の保存と視覚化 ・Heartbeat Technology必要に応じた機器の機能検証および検証結果のドキュメント作成・シミュレーション測定値または出力値のシミュレーションに使用されます。
ト	機能指向	機器の機能に関してより詳細な知識が要求される作業: 各種条件下における測定の設定 各種条件下における測定の最適化 通信インタフェースの詳細設定 難しいケースにおけるエラー診断	すべての機器パラメータが含まれており、アクセスコードを使用してこれらに直接アクセスすることが可能です。メニュー構造は機器の機能ブロックに基づいています。 システム 測定または測定値の通信に影響しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。 センサ 測定の設定 出力 パルス/周波数/スイッチ出力の設定 通信 デジタル通信インタフェースの設定 機能ブロック(例:「アナログ入力」)のサブメニュー機能ブロックの設定 アプリケーション 実際の測定を超える機能(例:積算計)の設定 診断 機器シミュレーションおよび Heartbeat Technology 用、プロセスおよび機器エラーの検出と分析

8.3 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス

8.3.1 操作画面表示

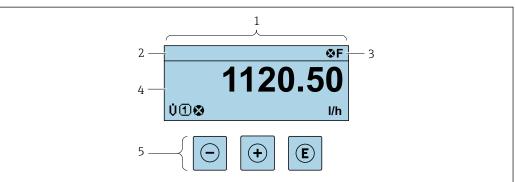

A002934

- 1 操作画面表示
- 2 タグ名 → 🖺 69
- 3 ステータスエリア
- 4 測定値の表示エリア (最大4行)
- 5 操作部 → 🗎 51

ステータスエリア

操作画面表示のステータスエリアの右上に、次のシンボルが表示されます。

- ステータス信号 → 🗎 137
 - **F**:エラー
 - **C**:機能チェック
 - S: 仕様範囲外
 - M:メンテナンスが必要
- 診断時の動作→ 🖺 138
 - 🐼: アラーム
- 台: ロック (機器はハードウェアを介してロック)
- ★:通信(リモート操作を介した通信が有効)

表示エリア

表示エリアでは、各測定値の前に、説明を補足する特定のシンボルタイプが表示されます。

測定変数

シンボル	意味
Ü	体積流量

積算計

シンボル	意味
Σ	積算計 ■ 測定チャンネル番号は、3つの積算計のどれが表示されているかを示します。

測定チャンネル番号


シンボル	意味
14	測定チャンネル 1~4 ① 測定チャンネル番号は、同じ測定変数の種類に対して1つ以上のチャンネルがある場合にのみ表示されます (例:積算計1~3)。

診断動作

シンボル	意味
8	アラーム 測定が中断します。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。タッチコントロール付き現場表示器:バックライトが赤に変わります。
A	警告測定が再開します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

診断時の動作は、診断イベントに付随するものであり、表示される測定変数に関係します。

8.3.2 ナビゲーション画面

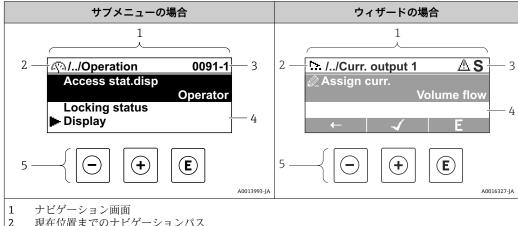

- 現在位置までのナビゲーションパス
- ステータスエリア
- ナビゲーションの表示エリア
- 操作部 → 🗎 51

ナビゲーションパス

現在位置までのナビゲーションパスは、ナビゲーション画面の左上に表示され、以下の 要素で構成されます。

- 表示シンボル:メニュー/サブメニューの場合: ▶、ウィザードの場合: □
- 間にある操作メニューレベルの省略記号 (/../)
- 現在のサブメニュー、ウィザード、パラメータの名称



計 メニューのアイコンの詳細については、「表示エリア」セクションを参照してくだ さい。 → 🖺 48

ステータスエリア

ナビゲーション画面のステータスエリアの右上端に、以下が表示されます。

- サブメニューの場合
- パラメータへの直接アクセスコード (例:0022-1)
- ■診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号
- ウィザードの場合

診断イベントが発生している場合は、診断動作およびステータス信号

- 診断動作およびステータス信号に関する情報→ 137
 - 直接アクセスコードの機能および入力に関する情報 → 🖺 53

表示エリア

メニュー

シンボル	意味
P	操作 表示場所: ■ メニューの「操作」選択の横 ■ 操作 メニューのナビゲーションパスの左側

۶	設定 表示場所: ■ メニューの「設定」選択の横 ■ 設定 メニューのナビゲーションパスの左側
Q.	診断 表示場所: ■ メニューの「診断」選択の横 ■ 診断 メニューのナビゲーションパスの左側
₹€	エキスパート 表示場所: ■ メニューの「エキスパート」選択の横 ■ エキスパート メニューのナビゲーションパスの左側

サブメニュー、ウィザード、パラメータ

シンボル	意味
▶	サブメニュー
<u>.</u>	ウィザード
Ø.	ウィザード内のパラメータ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・


ロック

シンボル	意味
û	パラメータのロック パラメータ名の前に表示される場合は、そのパラメータがロックされていることを示します。 ■ ユーザー固有のアクセスコードを使用 ■ ハードウェア書き込み保護スイッチを使用

ウィザード

シンボル	意味
-	前のパラメータに切り替え
√	パラメータ値を確定し、次のパラメータに切り替え
E	パラメータの編集画面を開く

編集画面 8.3.3

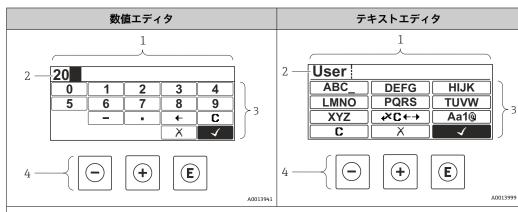

- 編集画面 1
- 2 3 4 入力値の表示エリア
- 入力画面
- 操作部 → 🗎 51

入力画面

数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルが使用できます。

数値エディタ

シンボル	意味
0	数値 0~9 の選択
9	
·	カーソル位置に小数点記号を挿入
_	カーソル位置にマイナス記号を挿入
4	選択の確定
+	入力位置を1つ左へ移動
X	変更を確定せずに、入力を終了
С	入力文字をすべて消去

テキストエディタ

シンボル	意味
(Aa1@)	切り替え ■ 大文字/小文字 ■ 数値の入力 ■ 特殊文字の入力
ABC_ XYZ	文字 A~Z の選択
abc _ xyz	文字 a~z の選択
····^ ~&	特殊文字の選択
4	選択の確定
(×C←→	修正ツールの選択に切り替え
X	変更を確定せずに、入力を終了
С	入力文字をすべて消去

≥ によるテキスト修正

シンボル	意味
C	入力文字をすべて消去

→	入力位置を1つ右へ移動
€	入力位置を1つ左へ移動
₹ X	入力位置の左隣りの文字を削除

8.3.4 操作部

操作キー	意味
	-+-
	メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを上方へ移動
	ウィザード内 前のパラメータに移動
	テキストおよび数値エディタ内 入力画面で、選択バーを左へ移動 (戻る)
	++-
	メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを下方へ移動
+	ウィザード内 次のパラメータに移動
	テキストおよび数値エディタ内 入力画面で、選択バーを右へ移動 (次へ)
	Enter +—
	操作画面表示内 キーを2秒押すと、コンテキストメニューが開く
	メニュー、サブメニュー内 ■ キーを短く押した場合:
	選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開くウィザードが開始する
E	 ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる パラメータの位置でキーを2秒押した場合:
	パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く ウィザード内
	パラメータの編集画面を開き、パラメータ値を確定する
	テキストおよび数値エディタ内 ■ キーを短く押した場合:
	選択したグループが開く選択した動作を実行
	■ キーを2秒押すと、編集したパラメータ値が確定される
	エスケープキーの組み合わせ(キーを同時に押す)
	メニュー、サブメニュー内 ■ キーを短く押した場合:
	現在のメニューレベルを終了し、上位レベルに移動ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる
++	■ キーを2秒押すと、操作画面表示に戻る (「ホーム画面」) ウィザード内
	ウィザードを終了し、より高次のレベルに移動
	テキストおよび数値エディタ内 変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる
+ E	+/Enter キーの組み合わせ(キーを同時に長押し) コントラストを強く(より暗い設定)
	-/+/Enter キーの組み合わせ(キーを同時に押す)
-++E	操作画面表示内
	キーパッドロックの有効化/無効化 (SD02 表示モジュールのみ)

8.3.5 コンテキストメニューを開く


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。

- 設定
- 設定バックアップの表示
- シミュレーション

コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

- 1. 日 および 国 キーを 3 秒以上押します。
 - □ コンテキストメニューが開きます。



A0034284-IA

- 2. 🗆 + 🛨 を同時に押します。
 - ▶ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

コンテキストメニューによるメニューの呼び出し


- 1. コンテキストメニューを開きます。
- 2. ① を同時に押して、必要なメニューに移動します。
- - ▶ 選択したメニューが開きます。

8.3.6 ナビゲーションおよびリストから選択

各種の操作部を使用して、操作メニュー内をナビゲートすることができます。ナビゲー ションパスはヘッダーの左側に表示されます。個々のメニューの前にアイコンが表示 されます。このアイコンは、ナビゲーション中もヘッダーに表示されます。

♀ シンボルを含むナビゲーション画面および操作部の説明 → ● 48

例:表示する測定値の数を「2つの値」に設定

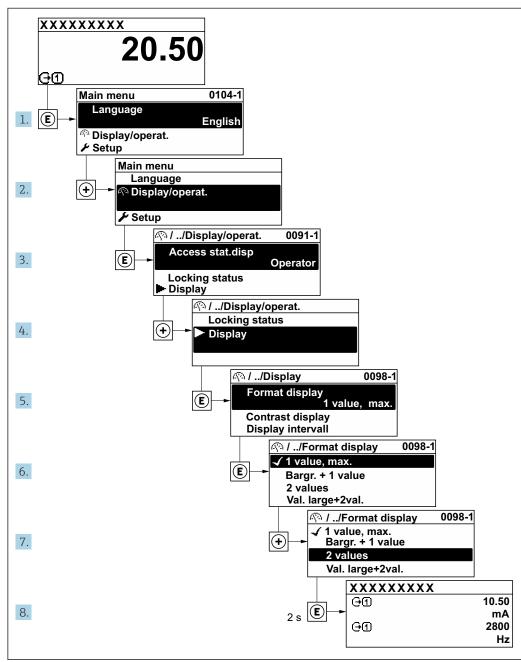

A0029562-JA


8.3.7 パラメータの直接呼び出し

各パラメータにパラメータ番号が割り当てられているため、現場表示器を介して直接パ ラメータにアクセスすることが可能です。このアクセスコードを**直接アクセス**パラメ ータに入力すると、必要なパラメータが直接呼び出されます。

ナビゲーションパス

エキスパート→直接アクセス

直接アクセスコードは、5桁の数字(最大)とプロセス変数のチャンネルを識別するた めのチャンネル番号から成ります (例:00914-2)。ナビゲーション画面では、これは 選択したパラメータのヘッダーの右側に表示されます。



1 直接アクセスコード

直接アクセスコードを入力する際は、次のことに注意してください。

- 直接アクセスコードの最初のゼロは入力する必要がありません。 例:「00914」の代わりに「914」と入力
- チャンネル番号を入力しなかった場合は、自動的にチャンネル1が開きます。

例:**00914** を入力 **→ プロセス変数の割り当て** パラメータ

■ 別のチャンネルに変えたい場合:直接アクセスコードで対応するチャンネル番号を入 力します。

例: **00914-2** を入力 **プロセス変数の割り当て** パラメータ

■ 個別のパラメータの直接アクセスコードについては、機器の機能説明書を参照して ください。

8.3.8 ヘルプテキストの呼び出し

一部のパラメータにはヘルプテキストが用意されており、ナビゲーション画面から呼び 出すことが可能です。パラメータ機能の簡単な説明が記載されたヘルプテキストによ り、迅速かつ安全な設定作業がサポートされます。

ヘルプテキストの呼び出しと終了

ナビゲーション画面で、パラメータの上に選択バーが表示されています。

- - ➡ 選択したパラメータのヘルプテキストが開きます。

アクセスコード設定 パラメータへの書き込み権の ためのアクセスコードを定義

A0014002-IA


图 15 例:「アクセスコード入力」のヘルプテキスト

- 2. 🗆 + 🛨 を同時に押します。
 - ┗ ヘルプテキストが閉じます。

8.3.9 パラメータの変更

編集画面 (テキストエディタと数値エディタで構成される) とシンボルの説明については → 🗎 49、操作部の説明については → 🗎 51 を参照してください。

例:「タグの説明」パラメータでタグの名前を 001-FT-101 から 001-FT-102 に変更

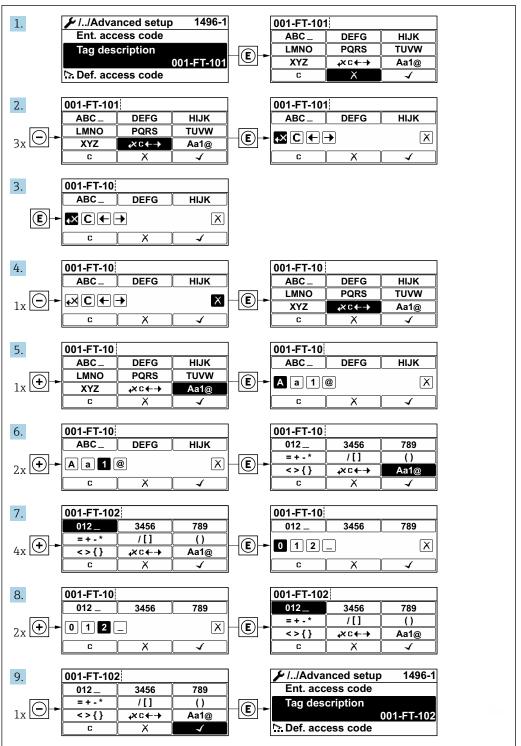

A0029563-JA

入力した値が許容される範囲を超える場合は、メッセージが表示されます。

アクセスコード入力 入力値が無効または範囲外 Min:0 Max:9999

A0014049-JA

8.3.10 ユーザーの役割と関連するアクセス権

ユーザー固有のアクセスコードをユーザーが設定した場合、「オペレータ」と「メンテナンス」の2つのユーザーの役割では、パラメータへの書き込みアクセスが異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。

ユーザーの役割に対するアクセス権の設定

工場からの機器の納入時には、アクセスコードはまだ設定されていません。機器へのアクセス権 (読み込み/書き込みアクセス権) には制約がなく、ユーザーの役割「メンテナンス」に対応します。

- ▶ アクセスコードを設定します。
 - → ユーザーの役割「オペレータ」は、ユーザーの役割「メンテナンス」に追加して再設定されます。これら2つのユーザーの役割のアクセス権は異なります。

パラメータのアクセス権:ユーザーの役割「メンテナンス」

アクセスコードステータス	読み取りアクセス	書き込みアクセス
アクセスコードは未設定 (工場設定)	V	~
アクセスコードの設定後	V	✓ ¹⁾

1) アクセスコードの入力後、ユーザーには書き込みアクセス権のみが付与されます。

パラメータのアクセス権:ユーザーの役割「オペレータ」

アクセスコードステータス	読み取りアクセス	書き込みアクセス
アクセスコードの設定後	V	_ 1)

- 1) アクセスコードが設定されても、特定のパラメータは常に変更可能です。これは、測定に影響を及ぼさないため、書き込み保護 (アクセスコードによる書き込み保護) から除外されます。
- ・ ユーザーが現在、どのユーザーの役割でログインしているか、**アクセスステータス表示** パラメータに表示されます。ナビゲーションパス:操作 → アクセスステータス表示

8.3.11 アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器のパラメータの前に ⑥ シンボルが表示されている場合、そのパラメータは ユーザー固有のアクセスコードで書き込み保護されています。そのときは、現場操作に よる値の変更はできません。→ 爲 112.

現場操作によるパラメータ書き込み保護は、各アクセスオプションを使用してユーザー 固有のアクセスコードを**アクセスコード入力** パラメータに入力することにより無効に できます。

- **1. 回** を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
- 2. アクセスコードを入力します。
 - → パラメータの前の 📾 シンボルが消えます。それまで書き込み保護されていた すべてのパラメータが再び使用可能になります。

8.3.12 キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用すると、現場操作によるすべての操作メニューへのアクセスを防ぐことができます。その結果、操作メニューのナビゲーションまたはパラメータの変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

キーパッドロックのオン

- 🚹 SD03 表示部の場合のみ:
 - キーパッドロックが自動的にオンになります。
 - 機器が表示部を介して1分以上操作されなかった場合
 - 機器をリスタートした場合

キーロックを手動で有効化:

- 測定値表示の画面を表示します。
 および E キーを 3 秒以上押します。
 - □ コンテキストメニューが表示されます。
- **2.** コンテキストメニューで **キーロック オン** オプションを選択します。
 - ▶ キーパッドロックがオンになっています。
- ・ キーパッドロックが有効な場合に、操作メニューへのアクセスを試みると、 キー ロック オンというメッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ

- ▶ キーパッドロックがオンになっています。□ および [キーを 3 秒以上押します。
 - ┕ キーパッドロックがオフになります。


8.4 操作ツールによる操作メニューへのアクセス

操作ツールを使用する場合の操作メニュー構成は、現場表示器による操作と同じです。

8.4.1 操作ツールの接続

FOUNDATION Fieldbus ネットワーク経由

この通信インターフェイスは FOUNDATION Fieldbus 対応の機器バージョンに装備されています。

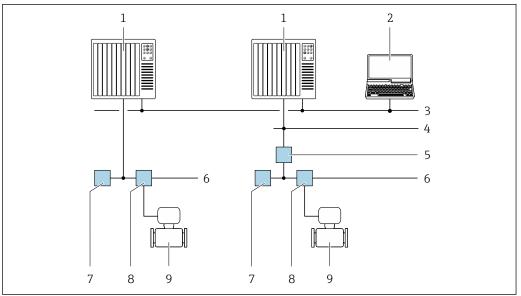


A002883

■ 16 FOUNDATION Fieldbus ネットワークを介したリモート操作用のオプション

- 1 オートメーションシステム
- 2 FOUNDATION Fieldbus ネットワークカード付きコンピュータ
- 3 産業ネットワーク
- 4 High Speed Ethernet FF-HSE ネットワーク
- 5 セグメントカプラー FF-HSE/FF-H1
- 6 FOUNDATION Fieldbus FF-H1 ネットワーク
- 7 FF-H1 ネットワーク用電源
- 8 Tボックス
- 9 計測機器

サービスインタフェース(CDI)経由

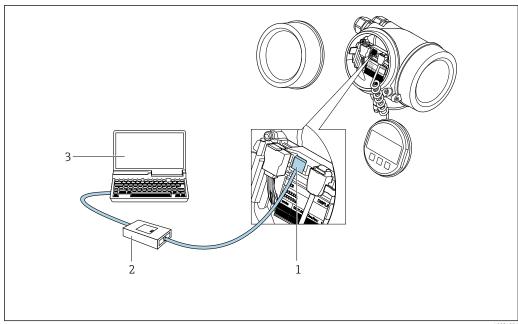

A0034056

- 1 計測機器のサービスインタフェース (CDI = Endress+Hauser Common Data Interface)
- 2 Commubox FXA291
- 3 操作ツール (例: FieldCare、DeviceCare) および (CDI) DeviceDTM 搭載のコンピュータ

58

8.4.2 Field Xpert SFX350、SFX370

機能範囲

Field Xpert SFX350 および Field Xpert SFX370 は、設定およびメンテナンス用の携帯端 末機です。**非危険場所(SFX350、SFX370)**および**危険場所(SFX370)**での HART お よび FOUNDATION フィールドバス機器の効率的な機器設定および診断が可能です。

「副 詳細については、「取扱説明書」BA01202S を参照してください。

DD ファイルの入手先

参照情報 → 월 62

8.4.3 **FieldCare**

機能範囲

Endress+Hauser の FDT (Field Device Technology) ベースのプラントアセット管理ツー ルです。システム内のすべてのスマートフィールド機器を設定できるため、管理作業に 役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易 かつ効果的にチェックできます。

アクセス方法:

標準機能:


- 伝送器パラメータ設定
- ■機器データの読み込みおよび保存(アップロード/ダウンロード)
- 測定点の文書化
- 測定値メモリ (ラインレコーダ) およびイベントログブックの視覚化
- 取扱説明書 BA00027S
 - 取扱説明書 BA00059S
- P DD ファイルの入手先 → 62

接続の確立



- 取扱説明書 BA00027S
 - 取扱説明書 BA00059S

ユーザーインタフェース

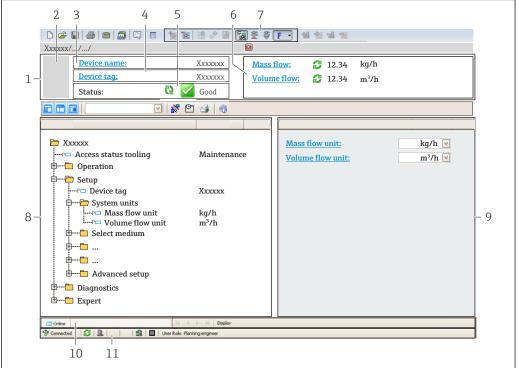

A0021051-JA

- 1 ヘッダー
- 2 機器の図
- 3 機器名
- 4 タグ名
- 5 ステータスエリアとステータス信号 → 🖺 140
- 6 現在の測定値の表示エリア
- 7 編集ツールバー:保存/読込み、イベントリスト、文書作成などの追加機能を使用できます。
- 8 ナビゲーションエリアと操作メニュー構成
- 9 作業エリア
- 10 動作エリア
- 11 ステータスエリア

8.4.4 DeviceCare

機能範囲

Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。

専用の「DeviceCare」ツールを使用すると、Endress+Hauser 製フィールド機器を簡単に設定できます。デバイスタイプマネージャ (DTM) も併用すると、効率的で包括的なソリューションとして活用できます。

■ イノベーションカタログ IN01047S

🚹 DD ファイルの入手先 → 🖺 62

8.4.5 AMS Device Manager

機能範囲

FOUNDATION Fieldbus H1 プロトコルを介した機器の操作および設定用のエマソン・プロセス・マネジメント社製プログラムです。

🚹 DD ファイルの入手先 → 🖺 62

8.4.6 Field Communicator 475

機能範囲

FOUNDATION Fieldbus H1 プロトコルを使用してリモート設定および測定値を表示するための、エマソン・プロセス・マネジメント社製の工業用ハンドヘルドターミナルです。

DD ファイルの入手先

参照情報 → 🖺 62

9 システム統合

9.1 DD ファイルの概要

9.1.1 現在の機器のバージョンデータ

ファームウェアのバージョン	01.01.00	 取扱説明書の表紙に明記 変換器の銘板に明記 ファームウェアのバージョン パラメータ 診断 → 機器情報 → ファームウェアのバージョン
ファームウェアのバージョンのリ リース日付	2018年1月	
製造者 ID	452B48 (16 進)	製造者 ID パラメータ 診断 → 機器情報 → 製造者 ID
機器タイプ ID	0x1038	機器タイプ パラメータ 診断 → 機器情報 → 機器タイプ
機器リビジョン	2	■ 変換器の銘板に明記機器リビジョン パラメータ 診断 → 機器情報 → 機器リビジョン
DD リビジョン	情報およびファイルは以下から入手できます。	
CFF リビジョン	www.endress.comwww.fieldbus.org	

飛器の各種ファームウェアバージョンの概要

9.1.2 操作ツール

以下の表には、個々の操作ツールに適した DD ファイルとそのファイルの入手先情報が記載されています。

FOUNDATION フィールドバス経 由の操作ツール	デバイス記述ファイルの入手方法
FieldCare	■ www.endress.com → ダウンロードエリア ■ CD-ROM (Endress+Hauser にお問い合わせください) ■ DVD (Endress+Hauser にお問い合わせください)
DeviceCare	■ www.endress.com → ダウンロードエリア ■ CD-ROM (Endress+Hauser にお問い合わせください) ■ DVD (Endress+Hauser にお問い合わせください)
■ Field Xpert SFX350 ■ Field Xpert SFX370	ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用する
AMS デバイスマネージャ (エマソン・プロセス・マネジメン ト社)	www.endress.com → ダウンロードエリア
Field Communicator 475 (エマソン・プロセス・マネジメント社)	ハンドヘルドターミナルの更新機能を使用する

9.2 サイクリックデータ伝送

DD ファイルを使用する場合のサイクリックデータ伝送

9.2.1 ブロックモデル

ブロックモデルは、機器によってサイクリックデータ交換で使用可能になる入出力データを示します。サイクリックデータ交換は FOUNDATION Fieldbus マスタ (クラス 1) (例:制御システムなど) で行われます。

表示テキスト(xxxx = シリアル番号)	ベースインデック ス	説明
RESOURCE_ xxxxxxxxxx	400	リソースブロック
SETUP_ xxxxxxxxxxx	600	「設定」トランスデューサブロック
DISPLAY_ xxxxxxxxxx	800	「表示」トランスデューサブロック
HISTOROM_ xxxxxxxxxx	1000	「HistoROM」トランスデューサブロック
DIAGNOSTIC_ xxxxxxxxxxx	1200	「診断」トランスデューサブロック
EXPERT_CONFIG_xxxxxxxxxxx	1400	「エキスパート設定」トランスデューサブ ロック
SERVICE_SENSOR_xxxxxxxxxxx	1600	「サービスセンサ」トランスデューサブロ ック
TOTAL_INVENTORY_COUNTER_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1800	「積算計」トランスデューサブロック
HEARTBEAT_TECHNOLOGY_ xxxxxxxxxx	2000	「Heartbeat」トランスデューサブロック
ANALOG_INPUT_1_xxxxxxxxxxx	3600	アナログ入力機能ブロック 1 (AI)
ANALOG_INPUT_2_xxxxxxxxxxx	3800	アナログ入力機能ブロック 2 (AI)
ANALOG_INPUT_3_xxxxxxxxxxx	4000	アナログ入力機能ブロック 3 (AI)
ANALOG_INPUT_4_xxxxxxxxxxx	4200	アナログ入力機能ブロック 4 (AI)
MULTI_ANALOG_OUTPUT_ xxxxxxxxxxx	4400	多点アナログ出力ブロック (MAO)
DIGITAL_INPUT_1_ xxxxxxxxxxx	4600	ディスクリート入力機能ブロック 1 (DI)
DIGITAL_INPUT_2_ xxxxxxxxxxx	4800	ディスクリート入力機能ブロック 2 (DI)
MULTI_DIGITAL_OUTPUT_ xxxxxxxxxxx	5000	多点ディスクリート出力ブロック (MDO)
PID_ xxxxxxxxxx	5200	PID 機能ブロック (PID)
INTEGRATOR_xxxxxxxxxxx	5400	積分機能ブロック (INTG)

9.2.2 モジュールの説明

モジュール/機能ブロックの入力値は Channel パラメータ で定義されます。

AI モジュール(アナログ入力)

4つのアナログ入力ブロックがあります。

チャンネル	測定変数
0	未初期化 (工場設定)
7	温度
9	体積流量
11	質量流量
13	基準体積流量
14	密度
16	積算計1
17	積算計 2
18	積算計 3

チャンネル	測定変数
20	圧力
21	比体積
37	流速
38	エネルギー流量
45	飽和蒸気圧の計算値
46	総質量流量
47	凝縮水質量流量
48	蒸気品質
49	熱流量差
50	レイノルズ数
74	過熱度

MAO モジュール(多点アナログ出力)

チャンネル	名称
121	チャンネル_0

構造

チャンネル_0							
值 1	值 2	值 3	值 4	值 5	值 6	值 7	值8

値	測定変数
值1	外部圧力 ¹⁾
值 2	ゲージ圧
值 3	密度
值 4	温度
值 5	熱量差用 2 次側温度
值 6	割当なし
值 7	割当なし
值 8	割当なし

- 1) 補正変数は SI 基本単位で機器に送信する必要があります。
- ↑ 次を使用して選択します:エキスパート → センサ → 外部補正

DI モジュール(ディスクリート入力)

2つのディスクリート入力ブロックがあります。

チャンネル	機器機能	ステータス
0	未初期化 (工場設定)	-
101	スイッチ出力ステータス	■ 0 = 非アクティブ ■ 1 = アクティブ

チャンネル	機器機能	ステータス
103	ローフロー	■ 0=非アクティブ ■ 1=アクティブ
105	ステータス検証 ¹⁾	検証ステータス ● 1 = 失敗 ■ 1 = 失敗 ■ 2 = 実行 ● 3 = 完全体結果 検証証: 検証 4 = 失合未未使 ステクス : 大夫の一 タス : 大夫の一 タス : 大夫の一 タス : 大夫の一 タス : 大夫の一 ステ + 大夫の一 大力 ・ 大夫の一 ・ 大力 ・ 大夫の一 ・ 大夫の一 ・ 大力 ・ 大夫の一 ・ 大力 ・ 大夫の一 ・ 大夫の一 ・ 大力 ・ 大力 ・ 大力 ・ 大夫の一 ・ 大力 ・ 大

1) Heartbeat Verification アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

MDO モジュール(多点ディスクリート出力)

チャンネル	名称
122	チャンネル_DO

構造

チャンネル_DO							
值1	値 2	值 3	值 4	值 5	值 6	值 7	值 8

値	機器機能	ステータス
值1	積算計1のリセット	0=オフ、1=実行
值 2	積算計2のリセット	0=オフ、1=実行
值 3	積算計3のリセット	0=オフ、1=実行
值 4	流量の強制ゼロ出力	0=オフ、1=有効

値	機器機能	ステータス
値 5	Heartbeat Verification の開始 1)	0=オフ、1=開始
值 6	ステータススイッチ出力	0=オフ、1=オン
值 7	割当なし	-
值 8	割当なし	-

1) Heartbeat Verification アプリケーションパッケージの場合のみ使用可能

9.2.3 実行時間

機能ブロック	実行時間(ms)
アナログ入力機能ブロック (AI)	14
ディスクリート入力機能ブロック (DI)	12
PID 機能ブロック (PID)	13
多点アナログ出力ブロック (MAO)	11
多点ディスクリート出力ブロック (MDO)	14
積分機能ブロック (INTG)	16

9.2.4 メソッド

メソッド	ブロック	ナビゲーション	説明
「AUTO」モードに設定	Resource block	メニューを使用: エキスパート → 通信 → Resource block → Target mode	このメソッドはリソースブロックおよびすべ てのトランスデューサブロックを AUTO (自 動) モードに設定します。
「OOS」モードに設定	Resource block	メニューを使用: エキスパート → 通信 → Resource block → Target mode	このメソッドはリソースブロックおよびすべてのトランスデューサブロックを OOS (使用停止) モードに設定します。
再起動	Resource block	メニューを使用: エキスパート → 通信 → Resource block → Restart	このメソッドを使用して、リソースブロックの Restart パラメータ の設定を選択します。これ により、機器パラメータは特定の値にリセット されます。 以下の選択項目をサポートします。 ■ Uninitialized ■ Run ■ Resource ■ Defaults ■ Processor ■ 納入時の状態に
ENP パラメータ	Resource block	メニューを使用: 実行 → メソッド → 校正 → ENP パラメータ	このメソッドを使用して、電子銘板 (ENP) のパラメータを表示および設定します。
診断概要 - 対処情報	診断/変換器ブロック	リンクを使用: Namur シンボル	このメソッドを使用して、現在アクティブになっている優先度の最も高い診断イベントと関係する対処法を表示します。
現在の診断結果 - 対 処情報	診断/変換器ブロック	メニューを使用: ■ 設定/セットアップ→診断→現在の診断結果 ■ 機器/診断→診断	このメソッドを使用して、現在アクティブになっている優先度の最も高い診断イベントの対処法を表示します。 このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。
前回の診断結果 - 対 処情報	診断/変換器ブロック	メニューを使用: ■ 設定/セットアップ→診断→前回の診断結果 ■ 機器/診断→診断	このメソッドを使用して、前回の診断イベントの対処法を表示します。 このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。

メソッド	ブロック	ナビゲーション	説明
診断 1 - 対処情報	診断/変換器ブロック	 メニューを使用: 設定/セットアップ→診断→診断リスト→ 診断1 メニューを使用: 機器/診断→診断リスト 機器状態ステータス→診断リスト 	このメソッドを使用して、現在アクティブになっている優先度の最も高い診断イベントの対処法を表示します。 このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。
診断 2 - 対処情報	診断/変換器ブロック	 メニューを使用: 設定/セットアップ→診断→診断リスト→ 診断 2 メニューを使用: 機器/診断→診断リスト 機器状態ステータス→診断リスト 	このメソッドを使用して、アクティブになっている追加の診断イベントの対処法を表示します。 このメソッドは、適切な診断イベントが発生した場合にのみ使用できます。

10 設定

10.1 機能チェック

機器の設定を実施する前に:

- ▶ 設置状況の確認および配線状況の確認を行ったか確認してください。
- ■「設置状況の確認」チェックリスト→ 🗎 29
- ■「配線状況の確認」チェックリスト→ ≦ 41

10.2 機器の電源投入

- ▶ 機能確認が終了したら、機器の電源を入れることができます。
 - → スタートアップの終了後、現場表示器は自動的にスタートアップ表示から動作 画面に切り替わります。
- ・ 現場表示器に何も表示されない、または診断メッセージが表示される場合は、「診断およびトラブルシューティング」セクションを参照してください → 〇 135。

10.3 操作言語の設定

初期設定:英語または注文した地域の言語

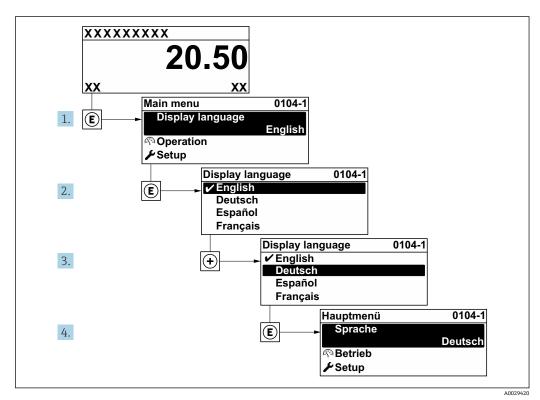


図 17 現場表示器の表示例

10.4 機器の設定

- **設定** メニュー (ガイドウィザード付き) には、通常運転に必要なパラメータがすべて含まれています。
- 設定 メニュー へのナビゲーション

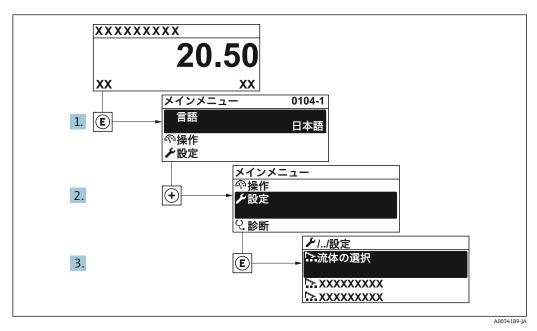


図 18 現場表示器の表示例

 デバイスのタグ
 ⇒ 音 70

 ▶システムの単位
 ⇒ 6 70

 ▶流体の選択
 ⇒ 6 74

 ▶ Analog inputs
 ⇒ 6 77


 ▶表示
 ⇒ 6 77

 ▶ ローフローカットオフ
 ⇒ 6 79

 ▶ 高度な設定
 ⇒ 6 81

10.4.1 タグ番号の設定

システム内で迅速に測定点を識別するため、デバイスのタグパラメータを使用して一意的な名称を入力し、それによって工場設定を変更することが可能です。



■ 19 タグ名を含む操作画面表示のヘッダー

1 タグ名

P タグ番号を「FieldCare」操作ツールで入力します。→ 60

ナビゲーション

「設定」 メニュー → デバイスのタグ

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス	工場出荷時設定
デバイスのタグ		最大 32 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例:@,%,/)など)	EH_Prowirl_200_xxxxxxxxxxx

10.4.2 システムの単位の設定

システムの単位 サブメニュー で、すべての測定値の単位を設定できます。

サブメニューおよびパラメータの数は機器バージョンに応じて異なります。これらのサブメニューの一部のサブメニューおよびパラメータは取扱説明書に記載されていません。その代わりに機器の個別説明書に説明があります (→ 「補足資料」セクションを参照)。

ナビゲーション

「設定」メニュー→システムの単位

▶ システムの単位			
	体積流量単位	-	→ 🗎 71
	体積単位	-	→ 🖺 71
	質量流量単位	-	→ 🗎 71
	質量単位	-	→ 🖺 71
	基準体積流量単位		→ 🗎 71
	基準体積単位	_	→ 🗎 71
	圧力単位	-	→ 🖺 72
	温度の単位	-	→ 🖺 72

エネルギー流量の単位	→ 🖺 72
エネルギーの単位	→ 🗎 72
発熱量の単位	→ 🗎 72
発熱量の単位	→ 🖺 72
速度の単位	→ 🗎 73
密度単位	→ 🗎 73
比体積の単位	→ 🖺 73
静粘度の単位	→ 🖺 73
長さの単位	→ 🖺 73

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択	工場出荷時設定
体積流量単位	-	体積流量の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ・出力 ・ローフローカットオフ ・シミュレーションするプロセス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります: m³/h ft³/min
体積単位	-	体積の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • m³ • ft³
質量流量単位	-	質量流量の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ・ 出力 ・ ローフローカットオフ ・ シミュレーションするプロ セス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kg/h • lb/min
質量単位	-	質量の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kg • lb
基準体積流量単位	-	基準体積流量の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: 基準体積流量パラメータ (→ ⊜ 128)	単位の選択リスト	国に応じて異なります: ■ Nm³/h ■ Sft³/h
基準体積単位	-	基準体積の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なりま す: • Nm³ • Sft³

パラメータ	必須条件	説明	選択	工場出荷時設定
圧力単位	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	プロセス圧力の単位を選択。 結果 単位は以下の設定が用いられます。 ・飽和蒸気圧力の計算値 ・大気圧 ・最大値 ・固定プロセス圧力 ・圧力 ・基準圧力	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • bar • psi
温度の単位	-	温度の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ・温度 ・最大値 ・最小値 ・最大値 ・最大値 ・最大値 ・最大値 ・最次値 ・最次値 ・熱変化量計算用の2次側の温度 ・直定温度 ・基準燃焼温度 ・超和温度	単位の選択リスト	国に応じて異なります: •℃ •°F
エネルギー流量の単位	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	熱流量単位の選択。結果選択した単位は以下に適用:熱量の差パラメータエネルギー流量パラメータ	単位の選択リスト	国に応じて異なります: ・kW ・Btu/h
エネルギーの単位	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	エネルギー単位の選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kWh • Btu
発熱量の単位	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量(温度計付き)」 ■発熱量の種類パラメータで単位体積当りの総発熱量オプションまたは単位体積当りの真発熱量オプションが選択されていること。	発熱量の単位の選択。 結果 選択した単位は以下に適用: 基準総発熱量	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kJ/Nm³ • Btu/Sft³
発熱量の単位 (質量)	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量(温度計付き) ■ 発熱量の種類パラメータで単位質量当りの総発熱量オプションまたは単位質量当りの真発熱量オプションが選択されていること。	発熱量の単位の選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • kJ/kg • Btu/lb

パラメータ	必須条件	説明	選択	工場出荷時設定
速度の単位	-	速度の単位の選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ・流速 ・最大値	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • m/s • ft/s
密度単位	-	密度単位を選択。結果選択した単位は以下に適用:出力シミュレーションするプロセス変数	単位の選択リスト	国に応じて異なります: ■ kg/m³ ■ lb/ft³
比体積の単位	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	比体積の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: 比体積	単位の選択リスト	国に応じて異なります: ■ m³/kg ■ ft³/lb
静粘度の単位	-	静粘度の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: 静粘度 パラメータ (気体) 静粘度 パラメータ (液体)	単位の選択リスト	Pas
長さの単位	-	呼び径の単位を選択。 結果 選択した単位は以下に適用: ・入り口側直管長 ・内径誤差の補正	単位の選択リスト	国に応じて異なります: mm in

10.4.3 測定物の選択および設定

流体の選択 ウィザードサブメニューを使用すると、測定物の選択および設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

ナビゲーション

「設定」メニュー→流体の選択

▶ 流体の選択	
測定物の選択	→ 🖺 74
気体の種類選択	→ 🗎 74
気体の種類	→ 🗎 75
相対湿度	→ 🗎 75
液体の種類を選択	→ 🗎 76
蒸気計算モード	→ 🗎 75
蒸気の品質	→ 🗎 75
蒸気の品質の値	→ 🗎 75
エンタルピー計算	→ 🖺 76
密度計算	→ 🗎 76
エンタルピーの種類	→ 🖺 76

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
測定物の選択	-	測定物の種類を選択。	気体液体蒸気	蒸気
気体の種類選択	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計付き)」 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。	測定する気体の種類を選択。	単一の気体混合気体空気天然ガスユーザの定義した 気体	ユーザの定義した気 体

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
気体の種類	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 『気体の種類選択パラメータで単一の気体オプションが選択されていること。	測定する気体の種類を選択。	■ 水素 H2 ■ ヘリウム He ■ Neon Ne ■ アルゴン Ar ■ Krypton Kr ■ Xenon Xe ■ 窒素 N2 ■ 酸素 O2 ■ 塩素 C12 ■ アンモニア NH3 ■ 一酸化炭素 CO2 ■ 二酸化炭素 CO2 ■ 二酸化水素 H2S ■ 塩化水素 HCl ■ メタン CH4 ■ エタン C2H6 ■ プロパン C3H8 ■ ブタン C4H10 ■ エチレン C2H4 ■ Vinyl chloride C2H3Cl	メタン CH4
相対湿度	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで空気 オブションが選択されていること。	空気の湿度を%で入力。	0~100 %	0 %
蒸気計算モード	測定物の選択 パラメータ で 蒸気 オプション が選択され ていること。	蒸気の計算モードを選択して ください:飽和蒸気(温度補正) に基づく または 自動検出 (圧力/温度補正)。	■ 飽和蒸気 (温度補 正) ■ 自動 (p-/T-補正)	飽和蒸気 (温度補正)
蒸気の品質	以下の条件を満たしていること。 「アプリケーションパッケージ」のオーダーコード: オプション ES「湿り蒸気検出」 オプション EU「湿り蒸気測定」 別定物の選択パラメータで蒸気オブションが選択されていること。 現在有効なソフトウェアオプションの概要パラメータに表示されます。	蒸気の品質の補償モードを選択します。 取 素気アプリケーションのパラメータ設定に関する詳細については、 湿り蒸気検出 および 湿り蒸気測定 アプリケーションパッケージの個別説明書を参照してください。→ 自 217	■固定値■計算値	固定値
蒸気の品質の値	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで蒸気 オブション が選択されていること。 ■ 蒸気の品質 パラメータで固定値 オプション が選択されていること。	蒸気の品質に対する固定値を 入力します。 蒸気アプリケーション のパラメータ設定に関する詳細については、 湿 り蒸気検出 および 湿り 蒸気測定 アプリケーションパッケージの個別 説明書を参照してください。→ 曽 217	0~100 %	100 %


パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
液体の種類を選択	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計付き)」 ■ 測定物の選択パラメータで液体オプションが選択されていること。	測定する液体の種類を選択します。	水LPG (液化石油ガス)ユーザの定義した液体	水
固定プロセス圧力	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量(温度計付き)」 ■外部入力値パラメータ(→ 95)で圧力オプションが選択されていないこと。	プロセス圧力の固定値を入力 します。 依存関係 単位は 圧力単位 パラメータの 設定が用いられます。 素気を使用する測定変 数の計算では、次を参照してください: → 自 121 蒸気が開いられます。 ※ 数の計算では、次を参照してください: → 2 数のパラメータ設定は、 3 のパラメークいて過度する詳細といる詳細といる。 3 5 5 5 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10	0~250 bar abs.	0 bar abs.
エンタルピー計算	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量(温度計付き)」 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプション、気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。	エンタルピー計算の元となる 規格を選択。	■ AGA5 ■ ISO 6976	AGA5
密度計算	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで天然ガス オプションが選択されていること。	密度計算の元となる規格を選 択。	■ AGA Nx19 ■ ISO 12213-2 ■ ISO 12213-3	AGA Nx19
エンタルピーの種類	以下の条件を満たしていること。 ■ 気体の種類選択パラメータでユーザの定義した気体オプションが選択されていること。または ■ 液体の種類を選択パラメータでユーザの定義した液体オプションが選択されていること。	どの種類のエンタルピーを使 うか定義してください。	熱発熱量	熱

10.4.4 アナログ入力の設定

Analog inputs サブメニュー を使用すると、個々の **Analog input 1~n** サブメニュー を体系的に設定できます。ここから、個別のアナログ入力のパラメータに移動できます。

ナビゲーション

「設定」 メニュー → Analog inputs

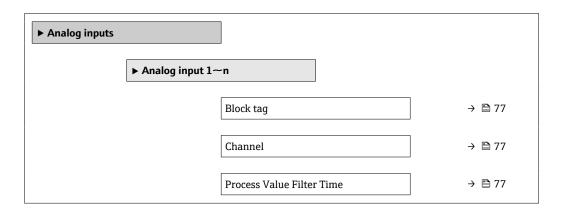

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザー入力/選択	工場出荷時設定
Block tag	機器の一意的な名称。	最大 32 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例:@,%,/)など)。	ANALOG_INPUT_1 4_Serial number
Channel	この機能を使用してプロセス変数を選択します。	 Uninitialized 質量流量 流速 体積流量 基準体積流量 温度 飽和蒸気圧力の計算値 蒸質量水の計算値 蒸質量水の計算値 蒸質量水の計算値 蒸質量水の計算値 一次の計算値 一次の計算値 本 一次の計算値 本 一次の計算値 を を が が を を	Uninitialized
Process Value Filter Time	変換されていない入力値 (PV) のフィルタ リング用に、フィルタ時間指定を入力しま す。	正の浮動小数点数	0秒

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.4.5 現場表示器の設定

表示 ウィザード を使用すると、現場表示器の設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

ナビゲーション 「設定」 メニュー **→** 表示

▶ 表示		
	表示形式	→ 🗎 78
	1の値表示	→ 🖺 78
	バーグラフ 0%の値 1	→ 🗎 79
	バーグラフ 100%の値 1	→ 🗎 79
	2 の値表示	→ 🖺 79
	3 の値表示	→ 🖺 79
	バーグラフ 0%の値 3	→ 🗎 79
	バーグラフ 100%の値 3	→ 🗎 79
	4の値表示	→ 🖺 79

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
表示形式	現場表示器があること。	測定値のディスプレイへの表示方法を選択。	 1つの値、最大サイズ 1つの値+バーグラフ 2つの値 1つの値はサイズ大+2つの値 4つの値 	1つの値、最大サイズ
1の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。	■体基質流量 ■ 体基質流量 ■ 流温 を	体積流量

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
バーグラフ 0%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 m³/h • 0 ft³/h
バーグラフ 100%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 100% の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります
2 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	選択リストについて は、 1の値表示 パラ メータ (→ 曽 78)を 参照	なし
3 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	選択リストについて は、 1の値表示 パラ メータ (→ 曽 78)を 参照	なし
バーグラフ 0%の値 3	3の値表示 パラメータで選択 されていること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 m³/h • 0 ft³/h
バーグラフ 100%の値 3	3 の値表示 パラメータで選択 していること。	バーグラフ 100% の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	0
4の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	選択リストについて は、 1の値表示 パラ メータ (→ 曽 78)を 参照	なし

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.4.6 ローフローカットオフの設定

ローフローカットオフ ウィザードを使用すると、ローフローカットオフの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

信号をエラーなしで評価できるよう、測定信号には特定の最小信号振幅が必要です。呼び口径を使用して、この振幅から対応する流量を導き出すことも可能です。最小信号振幅は、DSC センサの感度設定(s)、蒸気品質(x)、現在の振動力(a)に応じて異なります。値 mf は密度 $1 \log m$ (0.0624 $1 \log m$) における、振動なしで測定可能な最小流速(湿り蒸気ではない)に相当します。値 mf は **感度** パラメータ(値範囲 $1 \sim 9$ 、工場設定 5)を使用して、 $6 \sim 20$ m/s $(1.8 \sim 6$ ft/s)の範囲で設定できます(工場設定 12 m/s (3.7 ft/s))。

信号振幅に起因する測定可能な最小流速 v_{AmpMin} は、**感度** パラメータ および蒸気品質 (x) または現在の振動力 (a) から導き出されます。

ナビゲーション

「設定」 メニュー → ローフローカットオフ

▶ ローフローカットオフ	
感度	→ 🖺 80
ターンダウン	→ 🖺 80


パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザー入力	工場出荷時設定
感度	低流量域の流量計の感度を調整してください。感度を下げると外乱に対してより強くなります。	1~9	5
	測定範囲下限 (測定範囲の開始点) の感度を設定するパラメータです。値が低いと外的影響に対する機器の安定性が向上します。この場合、測定範囲の開始点はより高い値に設定されます。感度が最大の時に測定範囲の開始点は最小となります。		
ターンダウン	ターンダウンを調整して下さい。小さなターンダウンは測定可能な最小周波数を高くします。	50~100 %	100 %
	このパラメータを使用し、必要に応じて測定範囲を制限できます。測定範囲の上限は影響を受けません。測定範囲下限の開始点を、より高い流量値に変えることができます。これにより、たとえば、ローフローカットオフが可能となります。		

10.5 高度な設定

高度な設定 サブメニューとそのサブメニューには、特定の設定に必要なパラメータが含まれています。

「高度な設定」 サブメニュー へのナビゲーション

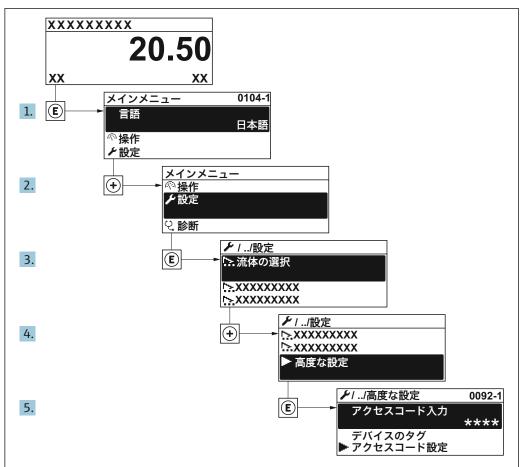


A0034208-JA

サブメニューの数は機器バージョンに応じて異なります。一部のサブメニューは 取扱説明書に記載されていません。これらのサブメニューおよびそれに含まれる パラメータについては、機器の個別説明書に説明が記載されています。

ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定

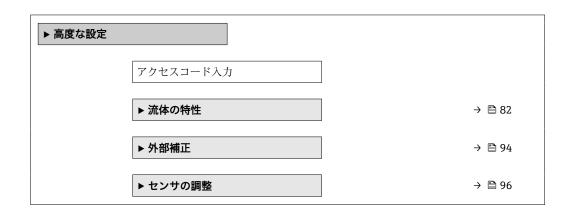

▶ パルス-周波数-スイッチ 出力の切 り替え	→ 🗎 99
▶ 積算計 1~n	→ 🖺 104
▶表示	→ 🖺 105
► Heartbeat 設定	
▶ 設定バックアップの表示	→ 🖺 107
▶管理	→ 🖺 109

10.5.1 測定物特性の設定

流体の特性 サブメニュー で、測定アプリケーション用の基準値を設定できます。

ナビゲーション 「設定」 メニュー → 高度な設定 → 流体の特性

▶ 流体の特性			
	エンタルピーの種類]	→ 🖺 83
	発熱量の種類		→ 🖺 83
	基準燃焼温度		→ 🖺 83
	基準密度]	→ 🖺 83
	基準総発熱量]	→ 🖺 83
	基準圧力		→ 🖺 84
	基準温度]	→ 🖺 84
	基準 Z ファクタ]	→ 🖺 84
	1 次熱膨張係数]	→ 🖺 84
	相対密度	-]	→ 🖺 84
	比熱容量]	→ 🖺 84
	発熱量]	→ 🖺 85
	Zファクタ	-]	→ 🖺 85
	静粘度	_	→ 🖺 85

静粘度	→ 🖺 85
▶ 気体の成分	→ 🖺 85

パラメータ概要(簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
エンタルピーの種類	以下の条件を満たしていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータでユーザの定義した気体オプションが選択されていること。または ■ 液体の種類を選択 パラメータでユーザの定義した液体 オプションが選択されていること。	どの種類のエンタルピーを使 うか定義してください。	熱発熱量	熱
発熱量の種類	発熱量の種類 パラメータが表示されること。	計算がグロス発熱量に基づくか、ネット発熱量に基づくかを選択。	 単位体積当りの総発熱量 単位体積当りの真発熱量 単位質量当りの総発熱量 単位質量当りの真発熱量 発熱量 	単位質量当りの総発 熱量
基準燃焼温度	基準燃焼温度 パラメータが表示されること。	天然ガスのエネルギーを計算 するために基準の燃焼温度を 入力してください。 依存関係 単位は 温度の単位 パラメータ の設定が用いられます。	-200~450 °C	20 °C
基準密度	以下の条件を満たしていること。	基準密度の固定値を入力。 依存関係 単位は 密度単位 パラメータの 設定が用いられます。	0.01~15 000 kg/m³	1000 kg/m³
基準総発熱量	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 『気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 『密度計算パラメータで ISO 12213-3 オプションが選択されていること。	天然ガスの基準の総熱量を入 力してください。 依存関係 単位は 発熱量の単位 パラメー 夕の設定が用いられます。	正の浮動小数点数	50 000 kJ/Nm ³

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
基準圧力	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計付き)」 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。	基準密度の計算のための基準 圧力の入力。 依存関係 単位は 圧力単位 パラメータの 設定が用いられます。	0~250 bar	1.01325 bar
基準温度	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで 気体 オプションが選択されていること。または 測定物の選択 パラメータで 液体 オプションが選択されていること。	基準密度計算のための基準温度を入力。 依存関係 単位は 温度の単位 パラメータ の設定が用いられます。	-200~450 °C	20°C
基準 Z ファクタ	気体の種類選択 パラメータで ユーザの定義した気体 オプションが選択されていること。	基準状態での実在気体の定数 Z を入力してください。	0.1~2	1
1 次熱膨張係数	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで液体 オプションが選択されていること。 ■ 液体の種類を選択 パラメータでユーザの定義した液体 オプションが選択されていること。	基準密度計算のための被測定 物固有の線膨張係数を入力。	1.0 · 10-6~2.0 · 10-3	2.06 · 10 · 4
相対密度	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで気体オプションが選択されていること。 気体の種類選択 パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 密度計算 パラメータで ISO 12213-3 オプションが選択されていること。	天然ガスの相対密度を入力します。	0.55~0.9	0.664
比熱容量	以下の条件を満たしていること。 ■ 選択した測定物: ■ 気体の種類選択パラメータでユーザの定義した 気体 オプションが選択 されていること。または ■ 液体の種類を選択パラメータでユーザの定義した液体 オプションが選択されているの種類パランが選択されているの種類パラメータで熱 オプションが選択されていること。	流体の比熱容量を入力します。 依存関係 単位は 比熱容量の単位 パラメ 一夕の設定が用いられます。	0~50 kJ/(kgK)	4.187 kJ/(kgK)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
発熱量	以下の条件を満たしていること。 ■ 選択した測定物: ■ 気体の種類でのようした 気体すでコーショと。または ■ 液体の種類を選択パラ表ですが高されている。または ■ 液体の種類を選択パランと。または ■ 液体の種類を選択パランと。または ■ 液体の種類を選択パランとが表されているの種対のとが発出ですが多いできまたが、アランが選別できませいが選別できまたが選別でもは単位を表されているとのの総発動量が変別が選択されていること。	エネルギー流量を計算するための総熱量値を入力します。	正の浮動小数点数	50 000 kJ/kg
Zファクタ	気体の種類選択 パラメータで ユーザの定義した気体 オプションが選択されていること。	動作状態での実在気体の定数 Zを入力します。	0.1~2.0	1
静粘度 (気体)	以下の条件を満たしていること。 「センサバージョン」のオーダーコード、 オプション「体積」または オプション「高温体積」 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。または 「気体の種類選択パラメータでユーザの定義した気体オプションが選択されていること。	気体/蒸気の静粘度の固定値 を入力します。 依存関係 単位は 静粘度の単位 パラメー 夕の設定が用いられます。	正の浮動小数点数	0.015 cP
静粘度 (液体)	以下の条件を満たしていること。 「センサバージョン」のオーダーコード、 オプション「体積」または オプション「高温体積」 測定物の選択パラメータで液体オブションが選択されていること。または 液体の種類を選択パラメータでユーザの定義した液体オプションが選択されていること。	液体の静粘度の固定値を入力 します。 依存関係 単位は 静粘度の単位 パラメー 夕の設定が用いられます。	正の浮動小数点数	1 cP

気体の成分の設定

気体の成分 サブメニュー で、測定アプリケーション用の気体の成分を設定できます。

ナビゲーション 「設定」 メニュー → 高度な設定 → 流体の特性 → 気体の成分

▶気体の成分	
混合気体	→ 🖺 88
Mol% Ar	→ 🖺 88
Mol% C2H3Cl	→ 🖺 88
Mol% C2H4	→ 🖺 88
Mol% C2H6	→ 🖺 89
Mol% C3H8	→ 🖺 89
Mol% CH4	→ 🖺 89
Mol% Cl2	→ 🖺 89
Mol% CO	→ 🖺 90
Mol% CO2	→ 🗎 90
Mol% H2	→ 🖺 90
Mol% H2O	→ 🖺 90
Mol% H2S	→ 🖺 91
Mol% HCl	→ 🗎 91
Mol% He	→ 🖺 91
Mol% i-C4H10	→ 🖺 91
Mol% i-C5H12	→ 🖺 91
Mol% Kr	→ 🖺 92
Mol% N2	→ 🖺 92
Mol% n-C10H22	→ 🖺 92
Mol% n-C4H10	→ 🖺 92
Mol% n-C5H12	→ 🖺 93

Mol% n-C6H14		→ 🖺 93
Mol% n-C7H16		→ 🖺 93
Mol% n-C8H18		→ 🖺 93
Mol% n-C9H2O		→ 🖺 93
Mol% Ne		→ 🖺 93
Mol% NH3		→ 🖺 94
Mol% O2		→ 🖺 94
Mol% SO2		→ 🖺 94
Mol% Xe		→ 🖺 94
他の気体のモル%		→ 🖺 94
	•	

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
混合気体	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで混合気体 オブションが選択されていること。	測定する混合気体を選択します。	 水素 H2 へリウム He Neon Ne アルゴン Ar Krypton Kr Xenon Xe 窒素 N2 酸素 O2 塩素 C12 アンモニア NH3 一酸化炭素 CO2 二酸化炭素 CO2 二酸化成素 H2S 塩化水素 HCI メタン CH4 エタン C2H6 プロパン C3H8 ブタン C4H10 エチレン C2H4 Vinyl chloride C2H3CI その他 	メタン CH4
Mol% Ar	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ⑤ 気体の種類選択 パラメータで混合気体 オプション、混合気体 パラメータでアルゴン Ar オプションが選択されていること。または 『 気体の種類選択 パラメータで天然ガス オプション、密度計算 パラメータで ISO 12213 - 2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% C2H3Cl	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 ■ 混合気体パラメータでVinyl chloride C2H3CI オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% C2H4	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで混合気体 オプションが選択されていること。 ■ 混合気体 パラメータでエチレン C2H4 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Mol% C2H6	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 「気体の種類選択パラメータで混合気体オプション、混合気体パラメータでエタン C2H6 オプションが選択されていること。または 「気体の種類選択パラメータで天然ガスオプション、密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% C3H8	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 「気体の種類選択パラメータで混合気体オプション、混合気体パラメータでプロパン C3H8 オプションが選択されていること。または 「気体の種類選択パラメータで天然ガスオプショとのまたはプラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% CH4	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 「気体の種類選択パラメータで混合気体オプション、混合気体パラメータでメタン CH4 オプションが選択されていること。または 「気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	100 %
Mol% Cl2	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで混合気体 オプションが選択されていること。 ■ 混合気体 パラメータで塩素 CI2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Mol% CO	以下の条件を満たしていること。 別定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプション、混合気体パラメータで一酸化炭素COオプションが選択されていること。または ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプション、密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% CO2	以下の条件を満たしていること。 別定物の選択パラメータで気体すプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプション、混合気体パラメータで二酸化炭素 CO2 オプションが選択されていること。または ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% H2	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで気体オプションが選択されていること。 気体の種類選択 パラメータで 混合気体 オプション、 混合気体 パラメータで 水素 H2 オプションが選択されていること。または 気体の種類選択 パラメータで 天然ガス オプションが選択されており、 密度計算 パラメータで AGA Nx19 オプションが 選択されていない こと。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% H2O	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 『気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 『密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Mol% H2S	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで混合気体 オプションが選択されていること。 または ■ 気体の種類選択 パラメータで天然ガス オプション、密度計算 パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% HCl	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択 パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択 パラメータで混合気体 オプションが選択されていること。 ■ 混合気体 パラメータで塩化水素 HCI オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% He	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 「気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。または「気体の種類選択パラメータで天然ガスオプション、密度計算パラメータで下気がスオプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% i-C4H10	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 『気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 『密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% i-C5H12	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 『気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 『密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Mol% Kr	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで 気体 オプションが選択されていること。 気体の種類選択 パラメータで 混合気体 オプションが選択されていること。 混合気体 パラメータで Krypton Kr オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% N2	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで気体オプションが選択されていること。 気体の種類選択 パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 素 N2 オプションが選択されていること。 または または、気体の種類選択 パラメータで AGA Nx19 オプションまたは ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% n-C10H22	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 ■ 密度計算パラメータでISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% n-C4H10	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプシとと。 『気体の種類選択パラメータで記合気体パラメータで混合気体パラオプシータで混合気体パラオプシータで到上では、で変体の種類選択パラメータで ISO 12213-2 オンションが選択であること。 『または 別定物の選択パラメータで ISO 12213-2 オンションが選択されていること。 『または 測定物の選択パラメータの種類を選択パラン、一タの種類を選択パラン、ルタでは、アラメータでは、アラス・アランが選択できる。 『ないること。	混合気体を構成する気体の数を入力してください。	0~100 %	0 %

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Mol% n-C5H12	以下の条件を満たしていること	混合気体を構成する気体の数	0~100 %	0 %
	と。 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。 	を入力してください。		
Mol% n-C6H14	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体 オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 ■ 密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% n-C7H16	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 ■ 密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% n-C8H18	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 ■ 密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% n-C9H20	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプションが選択されていること。 ■ 密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% Ne	以下の条件を満たしていること。 』 測定物の選択 パラメータで 気体 オプションが選択されていること。 ⑤ 気体の種類選択 パラメータで 混合気体 オプションが選択されていること。 』 混合気体 パラメータで Neon Ne オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
Mol% NH3	以下の条件を満たしていること。 『測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 『気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 『混合気体パラメータでアンモニア NH3 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% O2	以下の条件を満たしていること。 測定物の選択 パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 まの2 オプションが選択されていること。 または ■ 気体の種類選択パラメータで天然ガスオプション、密度計算パラメータで ISO 12213-2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% SO2	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 ■ 混合気体パラメータで二酸化硫黄 SO2 オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
Mol% Xe	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 ■ 混合気体パラメータでXenon Xe オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %
他の気体のモル%	以下の条件を満たしていること。 ■ 測定物の選択パラメータで気体オプションが選択されていること。 ■ 気体の種類選択パラメータで混合気体オプションが選択されていること。 ■ 混合気体パラメータでその他オプションが選択されていること。	混合気体を構成する気体の数 を入力してください。	0~100 %	0 %

10.5.2 外部補正の実行

外部補正 サブメニュー には、外部の値または固定値を入力するために使用できるパラメータが含まれます。この値は内部演算に使用されます。

ナビゲーション 「設定」 メニュー → 高度な設定 → 外部補正

▶ 外部補正		
	外部入力値	→ 🖺 95
	大気圧	→ 🖺 95
	熱変化量の計算	→ 🖺 95
	固定密度	→ 🖺 95
	固定密度	→ 🖺 96
	固定温度	→ 🗎 96
	熱変化量計算用の 2 次側の温度	→ 🖺 96
	固定プロセス圧力	→ 🖺 96

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
外部入力值	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	外部デバイスからプロセス変数への変数の割り当て。 素気を使用する測定変数の計算に関する詳細については、次を参照してください:→ コンコ 蒸気アプリケーションののる詳細については、湿り蒸気検出および湿り蒸気測定アプリケーションパッケージの個別説明書を参照してください。→ コン17	 オフ 圧力 相対圧力 密度 温度 熱変化量計算用の 2次側の温度 	オフ
大気圧	外部入力値 パラメータで 相対 圧力 オプションが選択されていること。	圧力補正に使用する大気圧の 値を入力してください。 依存関係 単位は 圧力単位 パラメータの 設定が用いられます。	0~250 bar	1.01325 bar
熱変化量の計算	熱変化量の計算 パラメータが 表示されること。	熱交換器の伝達熱量 (=熱変化量) の計算。	オフ機器は低温側機器は高温側	機器は高温側
固定密度	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「体積」または オプション「高温体積」	流体密度の固定値を入力します。 依存関係 単位は 密度単位 パラメータの 設定が用いられます。	0.01~15 000 kg/m ³	1000 kg/m ³

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
固定密度	「センサバージョン」のオーダ ーコード: コード: オプション「体積」 または オプション「高温体積」	流体密度の固定値を入力します。 依存関係 単位は 密度単位 パラメータの 設定が用いられます。	0.01~15 000 kg/m ³	5 kg/m³
固定温度	-	プロセス温度の固定値を入力 します。 依存関係 単位は 温度の単位 パラメータ の設定が用いられます。	-200~450 °C	20 °C
熱変化量計算用の 2 次側の温度	熱変化量計算用の 2 次側の温度 パラメータが表示されること。	差エネルギーを計算するために2次側の温度値を入力してください。 依存関係 単位は 温度の単位 パラメータ の設定が用いられます。	-200~450 °C	20 °C
固定プロセス圧力	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計付き)。 ■ 外部入力値パラメータ (→ 95)で圧力オプションが選択されていないこと。	プロセス圧力の固定値を入力 します。 依存関係 単位は 圧力単位 パラメータの 設定が用いられます。 1 蒸気を使用する測定変 数の計算には、次を 121 でください: → 121 取	0~250 bar abs.	0 bar abs.

10.5.3 センサの調整の実施

センサの調整 サブメニュー には、センサの機能に関係するパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→センサの調整

▶ センサの調整	
入り口側の設定	→ 🗎 97
入り口側直管長	→ 🗎 97
内径誤差の補正	→ 🗎 97
設置ファクタ	→ 🗎 97


パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
入り口側の設定	上流側直管長補正機能: ■ これは標準機能であり、Prowirl F 200 でのみ使用できます。 ■ 以下の圧力定格と呼び口径において使用することが可能です。 15~150 mm (1~6") ■ EN (DIN) ■ ASME B16.5、Sch. 40/80	流入口側の設定を選択してく ださい。	オフエルボ1つエルボ2つエルボが異なる平面に2つ縮小	オフ
入り口側直管長	上流側直管長補正機能: ■ これは標準機能であり、Prowirl F 200 でのみ使用できます。 ■ 以下の圧力定格と呼び口径において使用することが可能です。 15~150 mm (1~6") ■ EN (DIN) ■ ASME B16.5、Sch. 40/80	入り口側の直管長を入力してください。 依存関係 単位は 長さの単位 パラメータ の設定が用いられます。	0~20 m	0 m
内径誤差の補正	-	内径誤差の補正を有効にする ために、取付配管の内径を入 力します。 内径誤差の補正の詳細: → 월 98 依存関係 単位は 長さの単位 パラメータ の設定が用いられます。	0~1 m (0~3 ft) 入力値 = 0: 内径誤差 の補正は無効	国に応じて異なります: • 0 m • 0 ft
設置ファクタ	_	設置状態による調整を行うた めのファクターを入力しま す。	正の浮動小数点数	1.0

上流側直管長補正

Endress+Hauser 機器の上流側直管長補正機能は、上流側直管長を短縮するための経済的な方法であり、追加の圧力損失が発生することはありません。当該の配管部品に起因する標準的なシステム誤差が補正されます。

短縮された上流側直管長の精度に対する影響

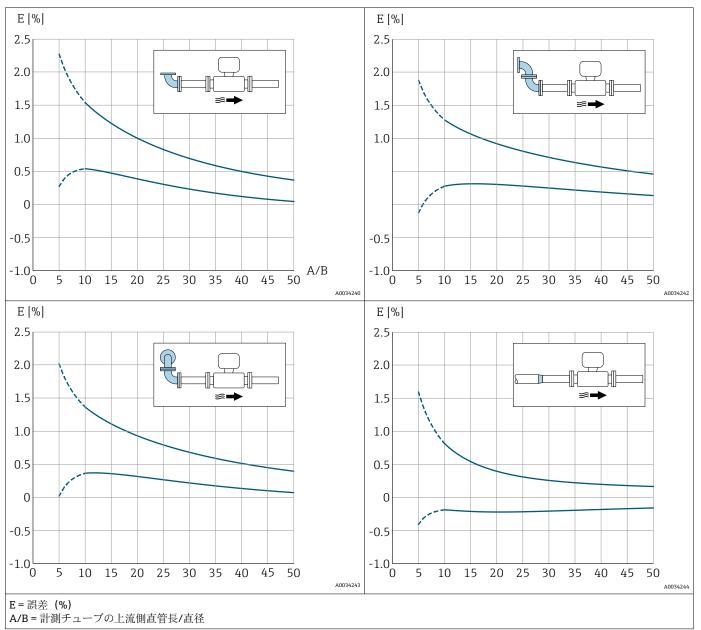

内径誤差の補正

機器は注文したプロセス接続に合わせて校正されています。この校正では、取付配管からプロセス接続への移行部のエッジを考慮しています。使用されている取付配管が注文したプロセス接続と合わない場合、内径誤差の補正により影響を補正できます。注文したプロセス接続の内径と使用されている取付配管の内径の差を考慮する必要があります。

本機器は、機器のフランジ (例: ASME B16.5/ Sch. 80、DN 50 (2")) と取付配管 (例: ASME B16.5/ Sch. 40、DN 50 (2")) との内径の違いなどによって発生する、校正ファクタのずれを補正することができます。内径誤差の補正は、以下に示す制限値の範囲内でのみ可能です (以下の範囲内で実験済み)。

フランジ接続

■ 15 A (½"): 内径の±20 % ■ 25 A (1"): 内径の±15 % ■ 40 A (1½"): 内径の±12 % ■ 50 A (2") 以上: 内径の±10 % 注文したプロセス接続の標準内径が取付配管の内径と異なる場合、約2% o.r. の不確かさが付加されます。

糿

補正機能を使用しない場合の内径誤差の影響:

- 取付配管 100 A (4")、Sched. 80
- 機器フランジ 100 A (4")、Sched. 40
- この設置位置の場合、内径誤差が 5 mm (0.2 in) になります。補正機能を使用しない場合、約 2 % o.r. の不確かさが付加されます。
- 基本条件が満たされ、機能が有効化された場合、追加の測定不確かさは 1 % o.r. となります。

10.5.4 パルス/周波数/スイッチ出力の設定

パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え ウィザード を使用すると、選択した出力タイプの設定に必要なすべてのパラメータを体系的に設定できます。

ナビゲーション

「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え



パラメータ概要(簡単な説明付き)

パラメータ	説明	選択	工場出荷時設定
動作モード	出力をパルス、周波数またはスイッチ出力 として定義。	パルス周波数スイッチ出力	パルス

パルス出力の設定

ナビゲーション

「設定」 メニュー → パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

パルス-周波数-スイッチ 出力の切り 替え	
パルス出力1の割り当て	→ 🖺 100
パルスの値	→ 🖺 100
パルス幅	→ 🖺 100
フェールセーフモード	→ 🖺 100
出力信号の反転	→ 🖺 100

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
パルス出力の割り当て	動作モード パラメータで パ ルス オプション が選択され ていること。	バルス出力するプロセス変数 の選択。	 オフ 体積流量 基準体積流量 質量流量 総質量流量* エネルギー流量* 熱量の差* 	体積流量
パルスの値	動作モード パラメータ (→ 월 99)でパルス オプションが選択されており、パルス出力 の割り当て パラメータ (→ 월 100)でプロセス変数が選択されていること。	パルス出力する測定値の入 力 (パルス値) 。	正の浮動小数点数	国および呼び口径に 応じて異なります。
パルス幅	動作モード パラメータ (→ 월 99)でパルス オプションが選択されており、パルス出力の割り当て パラメータ (→ 월 100)でプロセス変数が選択されていること。	パルス出力のパルス幅を定 義。	5~2 000 ms	100 ms
フェールセーフモード	動作モード パラメータ (→ 월 99)でパルス オプションが選択されており、パルス 出力 の割り当て パラメータ (→ 월 100)でプロセス変数が 選択されていること。	アラーム状態の時の出力動作の定義。	実際の値パルスなし	パルスなし
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	いいえはい	いいえ

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

周波数出力の設定

ナビゲーション

「設定」 メニュー→パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

パルス-周波数-ス 替え	ペイッチ 出力の切り	
	周波数出力割り当て	→ 🖺 101
	周波数の最小値	→ 🖺 101
	周波数の最大値	→ 🖺 101
	最小周波数の時測定する値	→ 🖺 101
	最大周波数の時の値	→ 🗎 101
	フェールセーフモード	→ 🗎 101
	フェール時の周波数	→ 🖺 101
	出力信号の反転	→ 🖺 101

100

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
周波数出力割り当て	動作モード パラメータ (→ 曽 99)で 周波数 オプションが選択されていること。	周波数出力するプロセス変数の選択。	 オフ 体積流量 基準体積流量 質速 流速 温度 圧力 飽和蒸気圧力の計算値 蒸質質の品質* 総質量ルルギー流量* 熱量の差* 熱量の差 	オフ
周波数の最小値	動作モード パラメータ (→ 曽 99)で 周波数 オプションが選択されており、 周波数 出力割り当て パラメータ (→ 曽 101)でプロセス変数が 選択されていること。	最小周波数を入力。	0~1000 Hz	0 Hz
周波数の最大値	動作モード パラメータ (→ 曽 99)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 曽 101)でプロセス変数が選択されていること。	最大周波数を入力。	0~1000 Hz	1000 Hz
最小周波数の時測定する値	動作モード パラメータ (→ 월 99)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 월 101)でプロセス変数が 選択されていること。	最小周波数に対する測定値を 入力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります。
最大周波数の時の値	動作モード パラメータ (→ 曽 99)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 曽 101)でプロセス変数が 選択されていること。	最大周波数に対する測定値を 入力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります。
フェールセーフモード	動作モード パラメータ (→ 월 99)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ 월 101)でプロセス変数が 選択されていること。	アラーム状態の時の出力動作の定義。	実際の値決めた値O Hz	0 Hz
フェール時の周波数	動作モード パラメータ (→ ≦ 99)で周波数 オプションが選択されており、周波数 出力割り当て パラメータ (→ ≦ 101)でプロセス変数が 選択されていること。	アラーム状態の時の周波数出 力の値を入力。	0.0~1250.0 Hz	0.0 Hz
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	いいえはい	いいえ

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

スイッチ出力の設定

ナビゲーション

「設定」 メニュー→パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え

パルス-周波数-スイッチ 出力の切り 替え	
スイッチ出力機能	→ 🖺 102
診断動作の割り当て	→ 🖺 102
リミットの割り当て	→ 🖺 103
流れ方向チェックの割り当て	→ 🖺 103
ステータスの割り当て	→ 🖺 103
スイッチオンの値	→ 🖺 103
スイッチオフの値	→ 🖺 103
スイッチオンの遅延	→ 🖺 103
スイッチオフの遅延	→ 🖺 103
フェールセーフモード	→ 🖺 103
出力信号の反転	→ 🗎 103

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
スイッチ出力機能	動作モード パラメータで スイッチ出力 オプションが選択されていること。	スイッチ出力の機能を選択。	オフオン診断動作リミットステータス	オフ
診断動作の割り当て	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータで診断動作 オプショ ンが選択されていること。	スイッチ出力の診断動作を選 択。	■ アラーム■ アラーム + 警告■ 警告	アラーム

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
リミットの割り当て	 動作モードパラメータでスイッチ出力オプションが選択されていること。 スイッチ出力機能パラメータでリミットオプションが選択されていること。 	リミット機能のためのプロセス変数の選択。	 体積流量 基準体流量 質速 流速 温度力和蒸気圧力の計算値気質上の配質 蒸質量ルギー流量 エ熱量ノルズ素量ノルデー 積算計1 積算計3 	体積流量
流れ方向チェックの割り当て	 動作モードパラメータでスイッチ出力オプションが選択されていること。 スイッチ出力機能パラメータで流れ方向チェックオプションが選択されていること。 	流れ方向の監視のためのプロセス変数を選択。	■ オフ■ 体積流量■ 質量流量■ 基準体積流量	体積流量
ステータスの割り当て	 動作モードパラメータでスイッチ出力オプションが選択されていること。 スイッチ出力機能パラメータでステータスオプションが選択されていること。 	スイッチ出力するデバイスス テータスの選択。	ローフローカット オフデジタル出力 6	ローフローカットオフ
スイッチオンの値	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータでリミット オプショ ンが選択されていること。	スイッチオンポイントの測定 値を入力します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 m³/h • 0 ft³/h
スイッチオフの値	 動作モードパラメータでスイッチ出力オプションが選択されていること。 スイッチ出力機能パラメータでリミットオプションが選択されていること。 	スイッチオフポイントの測定 値を入力します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 m³/h • 0 ft³/h
スイッチオンの遅延	 動作モードパラメータでスイッチ出力オプションが選択されていること。 スイッチ出力機能パラメータでリミットオプションが選択されていること。 	ステータス出力をスイッチオンする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	0.0 秒
スイッチオフの遅延	■ 動作モード パラメータで スイッチ出力 オプション が選択されていること。 ■ スイッチ出力機能 パラメ ータでリミット オプショ ンが選択されていること。	ステータス出力をスイッチオ フする遅延時間を定義。	0.0~100.0 秒	0.0 秒
フェールセーフモード	-	アラーム状態の時の出力動作 の定義。	実際のステータスオープンクローズ	オープン
出力信号の反転	-	出力信号の反転。	■ いいえ ■ はい	いいえ

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.5 積算計の設定

「積算計 1~n」 サブメニュー で個別の積算計を設定できます。

ナビゲーション

「設定」 メニュー → 高度な設定 → 積算計 1~n

▶ 積算計 1~n	
プロセス変数の割り当て	→ 🗎 104
積算計の単位 1~n	→ 🗎 104
フェールセーフモード	→ 🗎 104

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択	工場出荷時設定
プロセス変数の割り当て	_	積算計に割り当てるプロセス 変数を選択。	 オフ 体積流量 基準体積流量 質量流量* 凝縮水の質量流量* エネルギー流量* 熱量の差* 	 積算計 1: 体積流量 積算計 2: 質量流量 積算計 3: 基準体積流量
積算計の単位 1~n	積算計 1~n サブメニュー の プロセス変数の割り当て パラ メータ (→ 昏 104)でプロセス 変数が選択されていること。	積算計の単位を選択。	単位の選択リスト	国に応じて異なります: • m³ • ft³
積算計動作モード	積算計 1~n サブメニュー の プロセス変数の割り当て パラ メータ (→ 昏 104)でプロセス 変数が選択されていること。	積算計の計算モードを選択。	■ 正味流量の積算■ 正方向流量の積算■ 逆方向流量の積算	正味流量の積算
フェールセーフモード	積算計 1~n サブメニュー の プロセス変数の割り当て パラ メータ (→ 瞖 104)でプロセス 変数が選択されていること。	アラーム状態の積算計の出力 を選択。	● 停止● 実際の値■ 最後の有効値	停止

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.6 表示の追加設定

表示 サブメニュー を使用して、現場表示器の設定に関するすべてのパラメータを設定できます。

ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→表示

▶ 表示			
	表示形式]	→ 🖺 106
	1の値表示	}	→ 🖺 106
	バーグラフ 0%の値 1	}	→ 🗎 106
	バーグラフ 100%の値 1	}	→ 🖺 106
	小数点桁数 1		→ 🖺 106
	2の値表示		→ 🗎 106
	小数点桁数 2		→ 🗎 106
	3 の値表示		→ 🗎 106
	バーグラフ 0%の値 3		→ 🗎 106
	バーグラフ 100%の値 3		→ 🖺 106
	小数点桁数 3	·	→ 🖺 107
	4の値表示		→ 🗎 107
	小数点桁数 4		→ 🗎 107
	Language	`	→ 🖺 107
	表示間隔		→ 🖺 107
	表示のダンピング	·	→ 🖺 107
	ヘッダー		→ 🖺 107
	ヘッダーテキスト	·	→ 🖺 107
	区切り記号	·	→ 🖺 107
	バックライト	·	→ 🖺 107

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
表示形式	現場表示器があること。	測定値のディスプレイへの表示方法を選択。	■ 1 つの値、最大サイズ ■ 1 つの値 + バーグラフ ■ 2 つの値 ■ 1 つの値はサイズ大 + 2 つの値 ■ 4 つの値	1つの値、最大サイズ
1の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示する測定値を選択。	■ 体基質流量 ■ 放射 ■ 放	体積流量
バーグラフ 0%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 m³/h • 0 ft³/h
バーグラフ 100%の値 1	現場表示器があること。	バーグラフ 100% の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	国および呼び口径に 応じて異なります
小数点桁数 1	測定値が 1の値表示 パラメータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	XX.XX.XXX.XXXX.XXX	x.xx
2 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	選択リストについて は、 1の値表示 パラ メータ (→ ● 78)を 参照	なし
小数点桁数 2	測定値が 2 の値表示 パラメータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX	x.xx
3 の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	選択リストについて は、 1の値表示 パラ メータ (→ 曽 78)を 参照	なし
バーグラフ 0%の値 3	3の値表示 パラメータで選択 されていること。	バーグラフ 0% の値を入力。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: • 0 m³/h • 0 ft³/h
バーグラフ 100%の値 3	3 の値表示 パラメータで選択 していること。	バーグラフ 100% の値を入 力。	符号付き浮動小数点 数	0

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
小数点桁数 3	測定値が 3の値表示 パラメ ータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	x.xx
4の値表示	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイに表示 する測定値を選択。	選択リストについて は、 1の値表示 パラ メータ (→ 曽 78)を 参照	なし
小数点桁数 4	測定値が 4の値表示 パラメ ータで設定されていること。	表示値の小数点以下の桁数を選択。	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	x.xx
Language	現場表示器があること。	表示言語を設定。	English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pyсский язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* 读证は (Arabic)* Bahasa Indonesia* ภาษาไทย (Thai)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)*	English (または、注 文した言語を機器に ブリセット)
表示間隔	現場表示器があること。	測定値の切り替え表示の時に 測定値を表示する時間を設 定。	1~10 秒	5 秒
表示のダンピング	現場表示器があること。	測定値の変動に対する表示の 応答時間を設定。	0.0~999.9 秒	0.0 秒
ヘッダー	現場表示器があること。	ローカル ディスプレイのヘッ ダーの内容を選択。	 デバイスのタグ フリーテキスト	デバイスのタグ
ヘッダーテキスト	ヘッダー パラメータで フリー テキスト オプションが選択さ れていること。	ディスプレイのヘッダーのテ キストを入力。	最大 12 文字 (英字、 数字、または特殊文 字 (例:@,%,/) な ど)	
区切り記号	現場表示器があること。	数値表示の桁区切り記号を選 択。	■.(点) ■,(コンマ)	. (点)
バックライト	「ディスプレイ;操作」のオーダーコード、オプション E 「SD03 4 行表示、バックライト;タッチコントロール+データバックアップ機能」	ローカル ディスプレイのバックライトのオンとオフを切り 替え。	無効有効	無効

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.5.7 設定管理

設定後、現在の機器設定の保存、他の測定点へのコピー、または前の機器設定の復元を行うことが可能です。

設定管理 パラメータおよび**設定バックアップの表示** サブメニューの関連するオプションを使用して、これを実行できます。

ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→設定バックアップの表示

▶ 設定バックアップの表示	
稼動時間	→ 🖺 108
最後のバックアップ	→ 🖺 108
設定管理	→ 🖺 108
比較の結果	→ 🖺 108

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフ ェイス/選択	工場出荷時設定
稼動時間	-	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)	_
最後のバックアップ	現場表示器があること。	最後のデータのバックアップ がディスプレイ モジュールに 保存された時を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、秒 (s)	_
設定管理	現場表示器があること。	ディスプレイ モジュール内の 機器データを管理する操作を 選択。	 キャンセル バックアップの実行 復元 複製 比較 バックアップデータの削除 Display incompatible 	キャンセル
比較の結果	現場表示器があること。	現在の機器データと表示した バックアップデータの比較。	 設定データは一致する 設定データは一致しない バックアップデータはありません 保存データの破損 チェック未完了 データセット非互換 	チェック未完了

「設定管理」パラメータの機能範囲

オプション	説明
キャンセル	何も実行せずにこのパラメータを終了します。
バックアップの実行	現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM バックアップから機器の表示モジュールに保存します。バックアップコピーには機器の変換器データが含まれます。
復元	機器設定の最後のバックアップコピーを、表示モジュール から機器の HistoROM バックアップに復元します。バックアップコピーには機器の変換器 データが含まれます。

オプション	説明
比較	表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM バックアップの現在の機器 設定とを比較します。
複製	別の機器の変換器設定を、表示モジュールを使用して機器に複製します。
バックアップデータの削 除	機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。
Display incompatible	このオプションは、表示モジュールの互換性がない場合に表示されます。他の オプションはすべて使用できません。そのため、選択は不可能です。 このオプションは、機器およびフィールドバスデータを保存できない場合に表 示されます。 データを保存できるよう、表示モジュールを最新のソフトウェアバージョンに 更新する必要があります。

- HistoROM バックアップ HistoROM は、EEPROM タイプの不揮発性メモリです。
- この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

10.5.8 機器管理のためのパラメータを使用

管理 サブメニューを使用すると、機器の管理のために必要なすべてのパラメータを体系的に使用できます。

ナビゲーション

「設定」メニュー→高度な設定→管理

▶管理			
	▶ アクセスコード	設定	
		アクセスコード設定	→ 🖺 109
		アクセスコードの確認	→ 🖺 109
	Restart		→ 🖺 110
	サービスリセット		→ 🖺 110

パラメータ概要(簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザー入力/選択	工場出荷時設定
アクセスコード設定	パラメータへの書き込みを制限します。これにより不用意な機器設定の変更を防ぎます。		0
アクセスコードの確認	入力されたアクセスコードを確認してくだ さい。	0~9999	0

パラメータ	説明	ユーザー入力/選択	工場出荷時設定
Restart	機器を手動で再起動またはリセットします。	 Uninitialized Run Resource Defaults Processor 納入時の状態に 	Uninitialized
サービスリセット		■ Uninitialized ■ 出荷時の設定 + M I B ■ ENP restart	Uninitialized

10.6 シミュレーション

シミュレーション サブメニュー により、実際の流量がなくても、各種プロセス変数や機器アラームモードをシミュレーションし、下流側の信号接続を確認することが可能です (バルブの切り替えまたは閉制御ループ)。

ナビゲーション

「診断」メニューラシミュレーション

▶シミュレーション		
	シミュレーションする測定パラメー 夕割り当て	→ 🖺 111
Ĩ	則定値	→ 🗎 111
J	司波数出力シミュレーション	→ 🗎 111
J	司波数の値	→ 🗎 111
/	パルス出力シミュレーション	→ 🗎 111
	パルスの値	→ 🗎 111
	シミュレーションスイッチ出力	→ 🗎 111
	スイッチの状態	→ 🗎 111
<u> </u>	後器アラームのシミュレーション	→ 🗎 111
III F	診断イベントの種類	→ 🗎 111
a p	診断イベントのシミュレーション	→ 🖺 111

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
シミュレーションする測定パラメ ータ割り当て	_	シミュレーションするプロセス変数を選択してください。	 オフ 質速 流量 流量 体積流量 基準体積流量 温度 認和症 蒸質量水の計算 一流量量 一流量量 エスルンギー 本型イノルズ数 	オフ
測定値	シミュレーションする測定パラメータ割り当て パラメータ (→ 🖺 111)でプロセス変数が 選択されていること。	選択したプロセス変数をシミュレーションする値を入力してください。	選択したプロセス変数に応じて異なります。	0
周波数出力シミュレーション	動作モード パラメータで周波 数 オプションが選択されてい ること。	周波数出力のシミュレーショ ンをオン、オフしてください。	■ オフ ■ オン	オフ
周波数の値	周波数出力シミュレーション パラメータ でオン オプショ ンが選択されていること。	シミュレーションする周波数 の値を入力してください。	0.0~1250.0 Hz	0.0 Hz
パルス出力シミュレーション	動作モード パラメータで バル ス オプションが選択されてい ること。	設定しパルス出力のシミュレーションをオフしてください。 1 固定値 オプションの場合: パルス幅 パラメータ (→ 〇 100)によりパルス出力のパルス幅が設定されます。	オフ固定値カウントダウンする値	オフ
パルスの値	パルス出力シミュレーション パラメータ (→ 🗎 111) で カ ウントダウンする値 オプショ ンが選択されていること。	シミュレーションするパルス の数を入力してください。	0~65 535	0
シミュレーションスイッチ出力	動作モード パラメータで スイッチ出力 オプションが選択されていること。		■ オフ ■ オン	オフ
スイッチの状態	シミュレーションスイッチ出力 パラメータ (→ 曽 111) シミュレーションスイッチ出力 1~n パラメータ シミュレーションスイッチ出力 1~n パラメータ でオン オプションが選択されていること。	ステータス出力をシミュレー ションするためのステータス を選択します。		オープン
機器アラームのシミュレーション	_	デバイスアラームのシミュレ ーションをオン、オフします。	■ オフ ■ オン	オフ
診断イベントの種類	-	診断イベントカテゴリを選 択。	センサエレクトロニクス設定プロセス	プロセス
診断イベントのシミュレーション	-	このイベントをシミュレーションする診断イベントの選 択。	オフ診断イベント選択 リスト (選択した カテゴリに応じ て)	オフ

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

10.7 不正アクセスからの設定の保護

以下のオプションにより、設定後に意図せずに変更されることがないよう機器設定を保護することが可能です。

- アクセスコードによる書き込み保護
- ■書き込み保護スイッチによる書き込み保護
- キーパッドロックによる書き込み保護
- FOUNDATION Fieldbus: ブロック操作による書き込み保護 → 🖺 114

10.7.1 アクセスコードによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードは以下の効果をもたらします。

- 機器設定用パラメータは書き込み保護となり、現場操作を介してその値を変更することはできなくなります。
- ウェブブラウザを介した機器アクセスを防止し、機器設定用パラメータを保護します。

現場表示器によるアクセスコードの設定

- 1. アクセスコード入力 パラメータに移動します。
- 2. アクセスコードとして数字、英字、特殊文字から成る最大 16 桁の文字列を設定します。


ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き 込み保護パラメータを再度ロックします。ナビゲーション、編集画面から操作画面表示 モードに戻すと、機器は自動的に書き込み保護パラメータを 60 秒 後にロックします。

- アクセスコードを使用してパラメータ書き込み保護を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です→

 56。
 - 現在、現場表示器を介してログインしているユーザーの役割 →
 ¹ 56 は、アクセスステータス表示パラメータに表示されます。ナビゲーションパス:操作 → アクセスステータス表示

現場表示器で随時変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、現場表示器によるパラメータ書き込み保護から除外されます。ユーザー固有のアクセスコードにもかかわらず、これは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。

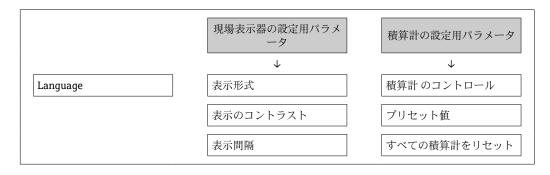


10.7.2 書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、これは、すべての操作メニュー (「表示のコントラスト」パラメータ用以外) の書き込みアクセス権をロックします。


これにより、パラメータ値は読み取り専用となり、編集はできなくなります (「表示のコントラスト」パラメータ以外)。

- 現場表示器を介して
- FOUNDATION フィールドバス経由

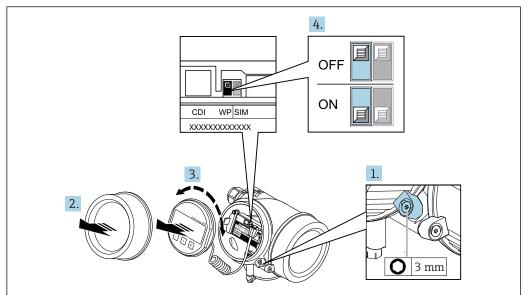


A0032241

- 1. 固定クランプを緩めます。
- 2. 表示部のカバーを外します。
- 3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。書き込み保護スイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部コンパートメントの縁に差し込みます。
 - ⇒ 表示モジュールを電子部コンパートメントの縁に差し込みます。

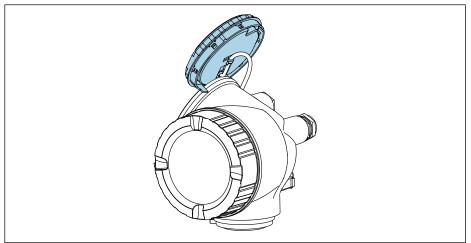

A0032236

- 4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を ON 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を OFF 位置 (初期設定) に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。
 - → ハードウェア書き込み保護が有効な場合: **ハードウェア書き込みロック** オプションが **ロック状態** パラメータ に表示されます。さらに、現場表示器の操作 画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に 圏 シンボルが 表示されます。

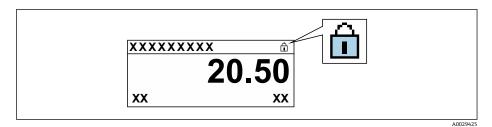

ハードウェア書き込み保護が無効な場合: **ロック状態** パラメータ には何も表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた **②** シンボルは消えます。

- 5. ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを必要な向きで電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。
- 6. 変換器を再度取り付ける場合は、取り外しと逆の手順を実施してください。

10.7.3 ブロック操作による書き込み保護

ブロック操作によるロック:

■ ブロック: DISPLAY (TRDDISP)、パラメータ: アクセスコード設定

■ ブロック: EXPERT CONFIG (TRDEXP)、パラメータ: アクセスコード入力

10.8 FOUNDATION Fieldbus を介した機器の設定

10.8.1 ブロック設定

準備

- 😭 準備のためには、正しい Cff およびデバイス記述 (DD) ファイルが必要です。
- 1. 機器のスイッチをオンにします。
- 2. **DEVICE ID** をメモします。
- 3. 設定プログラムを開きます。
- 4. Cff と DD ファイルをホストシステムまたは設定プログラムにロードします。
- 5. **DEVICE_ID** を使用して機器を識別します。
- 6. Pd-tag/ FF_PD_TAG パラメータを使用してタグ名を機器に割り当てます。

リソースブロックの設定

- 1. リソースブロックを開きます。
- 2. 機器操作のロックを無効にします。
- 3. ブロック名を変更します (任意)。工場設定: RB-xxxxxxxxxx (RB2)
- 4. **識別タグの説明/ TAG_DESC** パラメータを使用して説明をブロックに割り当てます。
- 5. 必要に応じて、その他のパラメータを変更します。

トランスデューサブロックの設定

測定モジュールと表示モジュールは、トランスデューサブロックを使用して設定します。

基本的な手順はすべてのトランスデューサブロックで同じです。

- 1. 特定のトランスデューサブロックを開きます。
- 2. ブロック名を変更します (任意)。
- 3. **ブロックモード/MODE_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **OOS** に設定します。
- 4. 測定作業に応じて機器を設定します。
- 5. **ブロックモード/MODE_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **Auto** に設定します。
- 機器をスムーズな動作にするためには、ブロックモードを Auto に設定する必要があります。

アナログ入力ブロックの設定

- 1. アナログ入力ブロックを開きます。
- 2. ブロック名を変更します (任意)。
- 3. **ブロックモード/MODE_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **OOS** に設定します。
- 4. **チャンネル/CHANNEL** パラメータを使用して、アナログ入力ブロックの入力値として使用する必要があるプロセス変数を選択します。


- 5. トランスデューサスケール/XD_SCALE パラメータを使用して、プロセス変数の単位とブロック入力範囲を選択します。選択した単位は選択したプロセス変数に適合しなければなりません。プロセス変数と単位が適合していない場合、ブロックエラー/ BLOCK_ERR パラメータがブロック設定エラーを報告し、ブロックモードを Auto に設定できません。
- 6. **リニアライゼーション方式/L_TYPE** パラメータを使用して、入力変数のリニアライゼーション方式を選択します (工場設定: Direct)。Direct リニアライゼーションモードの場合は、トランスデューサスケール/XD_SCALE と出力スケール/OUT_SCALE パラメータの設定が同じでなければなりません。値と単位が適合していない場合、ブロックエラー/BLOCK_ERR パラメータがブロック設定エラーを報告し、ブロックモードを Auto に設定できません。
- 7. 上限アラーム/ HI_HI_LIM、上限早期警告/HI_LIM、下限アラーム/ LO_LO_LIM および下限早期警告/LO_LIM の各パラメータを使用して、アラームと重要なアラームメッセージを入力します。入力するリミット値は、出力スケール/ OUT_SCALEパラメータで指定された範囲内である必要があります。
- 8. 上限アラームの優先度/HI_HI_PRI、上限早期警告の優先度/HI_PRI、下限アラームの優先度/LO_LO_PRI および下限早期警告の優先度/LO_PRI の各パラメータを使用して、アラームの優先度を設定します。フィールドホストシステムへの報告は、アラームの優先度が 2 を上回る場合にのみ行われます。
- 9. **ブロックモード/MODE_BLK** パラメータの **TARGET** 要素を使用してブロックモードを **Auto** に設定します。これには、リソースブロックも **Auto** ブロックモードに設定する必要があります。

その他の設定

- 1. 機能ブロックと出力ブロックを関連付けます。
- 2. 有効な LAS を指定した後、すべてのデータとパラメータをフィールド機器にダウンロードします。

10.8.2 アナログ入力ブロックの測定値のスケーリング

アナログ入力ブロックで L_TYPE = Indirect リニアライゼーション方式が選択されている場合は、測定値のスケーリングが可能です。入力範囲は XD_SCALE の EU_0 および EU_100 要素によって定義されます。入力範囲は、OUT_SCALE の同じく EU_0 および EU 100 要素で定義された出力レンジに対して線形的にマッピングされます。

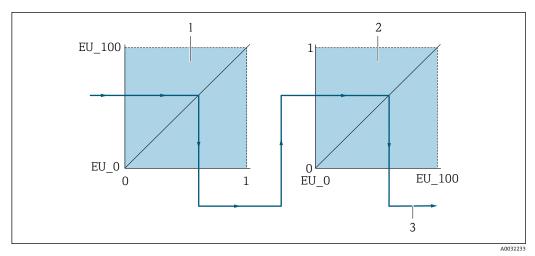

■ 20 アナログ入力ブロックの測定値のスケーリング

- 1 XD SCALE
- 2 OUT SCALE
- 2 OUT_VALUE
- L_TYPE パラメータで Direct モードを選択した場合、XD_SCALE と OUT_SCALE の値と単位を変更することはできません。
 - L_TYPE、XD_SCALE、および OUT_SCALE の各パラメータは OOS ブロックモードでのみ変更できます。

10.9 アプリケーション固有の設定

10.9.1 蒸気アプリケーション

測定物の選択

ナビゲーション:

設定 → 流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. 測定物の選択 パラメータで、蒸気 オプションを選択します。
- 圧力測定値を読み込む場合²⁾:
 蒸気計算モード パラメータで、自動 (p-/T-補正) オプションを選択します。
- 4. 圧力測定値を読み込まない場合:蒸気計算モード パラメータで、飽和蒸気 (温度補正) オプションを選択します。
- 5. 蒸気の品質の値パラメータに、配管内の蒸気品質を入力します。
 - □ 湿り蒸気検出/測定アプリケーションパッケージでない場合:この値を使用して、機器は蒸気の質量流量を計算します。

湿り蒸気検出/測定アプリケーションパッケージの場合:蒸気品質を計算できない場合に、機器はこの値を使用します(蒸気品質が基本条件に適合しない)。

アナログ入力(AI)の設定

6. アナログ入力 (AI) を設定します。

²⁾ センサバージョン、オプション「質量流量 (圧力計/温度計付き)」、FF を介した圧力の読み込み

外部補正の設定

- 7. 湿り蒸気検出/測定アプリケーションパッケージの場合: **蒸気の品質** パラメータで、**計算値** オプションを選択します。
- □ 湿り蒸気アプリケーションの基本条件に関する詳細については、個別説明書を参照してください。

10.9.2 液体アプリケーション

ユーザー固有の液体 (例:熱媒油)

測定物の選択

ナビゲーション:

設定→流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. 測定物の選択 パラメータで、液体 オプションを選択します。
- 3. **液体の種類を選択** パラメータで、**ユーザの定義した液体** オプションを選択します。
- 4. **エンタルピーの種類** パラメータで、熱 オプションを選択します。
 - ➡ 熱 オプション: 熱媒体として機能する不燃性液体発熱量 オプション: 燃焼エネルギーが計算される燃性液体

流体特性の設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

- 5. **流体の特性** サブメニューを呼び出します。
- 6. 基準密度 パラメータに、流体の基準密度を入力します。
- 7. 基準温度 パラメータに、基準密度に関連する流体温度を入力します。
- 8. 1次熱膨張係数 パラメータに、流体の熱膨張係数を入力します。
- 9. 比熱容量 パラメータに、流体の熱容量を入力します。
- 10. 静粘度 パラメータに、流体の粘度を入力します。

10.9.3 気体アプリケーション

- 高精度の質量または基準体積測定を行うためには、圧力/温度補正センサバージョンの使用を推奨します。このセンサバージョンを使用できない場合は、FFを介して圧力を読み込みます。これら2つのオプションのいずれも使用できない場合は、圧力を固定値として**固定プロセス圧力**パラメータに入力することも可能です。
- プローコンピュータは、「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計付き)」またはオプション「質量流量 (圧力計/温度計付き)」の場合のみ使用できます。

単一気体

燃焼ガス (例:メタン CH4)

測定物の選択

ナビゲーション:

設定→流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. **測定物の選択** パラメータで、**気体** オプションを選択します。

118

- 3. 気体の種類選択 パラメータで、単一の気体 オプションを選択します。
- 4. **気体の種類** パラメータで、メタン CH4 オプションを選択します。

流体特性の設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

- 5. **流体の特性** サブメニューを呼び出します。
- 6. 基準燃焼温度 パラメータに、流体の基準燃焼温度を入力します。

7.

アナログ入力(AI)の設定

8. プロセス変数「エネルギー流量」のアナログ入力 (AI) を設定します。.

基準体積流量の出力のためにオプションの流体特性を設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

- 9. 流体の特性 サブメニューを呼び出します。
- 10. 基準圧力 パラメータに、流体の基準圧力を入力します。
- 11. 基準温度 パラメータに、流体の基準温度を入力します。

混合気体

製鋼所や圧延機用のフォーミングガス (例: N_2/H_2)

測定物の選択

ナビゲーション:

設定→流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. 測定物の選択 パラメータで、気体 オプションを選択します。
- 3. 気体の種類選択 パラメータで、混合気体 オプションを選択します。

気体の成分の設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性→気体の成分

- 4. 気体の成分 サブメニューを呼び出します。
- 5. 混合気体 パラメータで、水素 H2 オプション および 窒素 N2 オプションを選択します。
- 6. Mol% H2 パラメータ に、水素の量を入力します。
- 7. Mol% N2 パラメータ に、窒素の量を入力します。
 - → すべての物質量は合計 100 % にならなければなりません。 密度は NEL 40 に従って特定されます。

基準体積流量の出力のためにオプションの流体特性を設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

- 8. **流体の特性** サブメニューを呼び出します。
- 9. 基準圧力 パラメータに、流体の基準圧力を入力します。
- 10. 基準温度 パラメータに、流体の基準温度を入力します。

空気

測定物の選択

ナビゲーション:

設定→流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. **測定物の選択** パラメータ (→ 🖺 74)で、**気体** オプションを選択します。
- 3. **気体の種類選択** パラメータ (→ **○** 74)で、**空気** オプションを選択します。 **→** 密度は NEL 40 に従って特定されます。
- **4. 相対湿度** パラメータ (→ 🖺 75)に値を入力します。
 - → 相対湿度は%で入力されます。相対湿度は内部で絶対湿度に変換され、その後、NEL 40 に従って密度計算の要素に入れられます。
- 5. **固定プロセス圧力** パラメータ (→ 🖺 76)に、現在のプロセス圧力値を入力します。

流体特性の設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

- **6. 流体の特性** サブメニューを呼び出します。
- 7. **基準圧力** パラメータ (→ **○** 84)に、基準密度を計算するための基準圧力を入力します。
- 8. **基準温度** パラメータ (→ **○** 84)に、基準密度を計算するための温度を入力します。
- **Endress+Hauser** では、アクティブな圧力補正を使用することをお勧めします。これにより、圧力変動や不正入力による測定誤差の発生を完全に防止できます。

天然ガス

測定物の選択

ナビゲーション:

設定→流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. **測定物の選択** パラメータ (→ 🖺 74)で、**気体** オプションを選択します。
- 3. **気体の種類選択** パラメータ (→ 🗎 74)で、**天然ガス** オプションを選択します。
- 4. **固定プロセス圧力** パラメータ (→ 🖺 76)に、現在のプロセス圧力値を入力します。
- 5. **エンタルピー計算** パラメータ (→ **○** 76)で、以下の選択項目のいずれかを選択します。
 - ► AGA5

ISO 6976 オプション (GPA 2172 を含む)

- 6. 密度計算 パラメータ (→ 🖺 76)で、以下の選択項目のいずれかを選択します。
 - → AGA Nx19

ISO 12213-2 オプション (AGA8-DC92 を含む)

ISO 12213-3 オプション (SGERG-88、AGA8 Gross Method 1 を含む)

流体特性の設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

7. **流体の特性** サブメニューを呼び出します。

- 8. 発熱量の種類 パラメータで、選択項目のいずれかを選択します。
- 9. 基準総発熱量 パラメータに、天然ガスの基準総熱量を入力します。
- **10. 基準圧力** パラメータ (→ **○** 84)に、基準密度を計算するための基準圧力を入力します。
 - 歩 燃焼の静特性基準として使用される圧力です。これにより、さまざまな圧力で 燃焼プロセスを比較することが可能になります。
- **11. 基準温度** パラメータ (→ **2** 84)に、基準密度を計算するための温度を入力します。
- 12. 相対密度 パラメータに、天然ガスの相対密度を入力します。
- **Endress+Hauser** では、アクティブな圧力補正を使用することをお勧めします。これにより、圧力変動や不正入力による測定誤差の発生を完全に防止できます。

理想気体

「基準体積流量」単位は、産業用混合気体(特に、天然ガス)を測定するために使用されます。そのために、計算された質量流量が基準密度で割られます。質量流量を計算するには、気体の成分を正確に把握することが重要です。ただし、実際には、このデータがないことが少なくありません(例:時間と共に変化するため)。その場合は、気体を理想気体と見なすことが有効です。つまり、基準体積流量を計算するためには、動作温度とプロセス圧力変数、ならびに基準温度と基準圧力変数のみが必要となります。この仮定に起因する誤差(通常は $1\sim5$ %)は、往々にして不正確な組成データに起因する誤差よりも大幅に小さくなります。この方法は凝縮ガス(例:飽和蒸気)には使用できません。

測定物の選択

ナビゲーション:

設定 → 流体の選択

- 1. 流体の選択 ウィザードを呼び出します。
- 2. 測定物の選択 パラメータで、気体 オプションを選択します。
- 3. 気体の種類選択 パラメータで、ユーザの定義した気体 オプションを選択します。
- 4. 不燃性気体の場合: **エンタルピーの種類** パラメータで、**熱** オプションを選択します。

流体特性の設定

ナビゲーション:

設定→高度な設定→流体の特性

- **5. 流体の特性** サブメニューを呼び出します。
- 6. 基準密度 パラメータに、流体の基準密度を入力します。
- 7. 基準圧力 パラメータに、流体の基準圧力を入力します。
- 8. 基準温度パラメータに、基準密度に関連する流体温度を入力します。
- **9. 基準 Z ファクタ** パラメータに、値 **1** を入力します。
- 10. 比熱容量を測定する場合: **比熱容量** パラメータに、流体の熱容量を入力します。
- 11. **Zファクタ** パラメータに、値1を入力します。
- 12. 静粘度 パラメータに、動作条件下における流体の粘度を入力します。

10.9.4 測定変数の計算

フローコンピュータは、「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計付き)」およびオプション「質量流量 (圧力計/温度計付き)」の機器の電子モジュール内にあります。このコンピュータは、以下の2次測定変数を、圧力値 (入

力された値または外部の値)および/または温度値(測定された値または入力された値)を用いて測定された1次測定変数から直接計算することができます。

質量流量および基準体積流量

測定物	流体	規格	説明	
蒸気 ¹⁾ を参照 してく ださい。	水蒸気	IAPWS- IF97/ASME	■ 温度計付きの場合 ■ 固定のプロセス圧力の場合、直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバスを介して圧力を読み込んだ場合	
	単一気体	NEL40	固定のプロセス圧力の場合、直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバスを介して圧力を読み込んだ場合	
	混合気体	NEL40		
	空気	NEL40		
気体	天然ガ I: ス 1		■ AGA8-DC92 を含む ■ 固定のプロセス圧力の場合、直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバスを介して圧力を読み込んだ場合	
	ALIT	AGA NX-19	固定のプロセス圧力の場合、直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバスを介して圧力を読み込んだ場合	
		ISO 12213-3	■ SGERG-88、AGA8 Gross Method 1 を含む ■ 固定のプロセス圧力の場合、直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバスを介して圧力を読み込んだ場合	
	その他の気体	線形方程式	■ 理想気体 ■ 固定のプロセス圧力の場合、直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバスを介して圧力を読み込んだ場合	
	水	IAPWS- IF97/ASME	_	
液体	液化ガス	表	プロパンとブタンの混合物	
	その他の液体	線形方程式	理想液体	

1) 本機器は、さまざまな蒸気タイプの体積流量および体積流量から派生するその他の測定変数を、圧力 や温度を使用して完全な補正で計算することが可能です。機器動作の設定については、→ **○**94

質量流量計算

体積流量×運転時の密度

- 飽和蒸気、水またはその他の液体の運転時の密度:温度に依存
- 過熱蒸気およびその他のすべての気体の運転時の密度:温度およびプロセス圧力に依存

基準体積流量の計算

(体積流量×運転時の密度) /基準密度

- 水およびその他の液体の運転時の密度:温度に依存
- その他のすべての気体の運転時の密度:温度およびプロセス圧力に依存

エネルギー流量

測定物	流体	規格	説明	熱/エネルギーオプション
蒸気 ¹⁾ を参照 してく ださい。	_	IAPWS- IF97/ ASME	固定のプロセス圧力の場合、または FOUNDATION フィールドバス を介して圧 力を読み込んだ場合	
	単一気体	ISO 6976	■ GPA 2172 を含む ■ 固定のプロセス圧力の場合、または FOUNDATION フィールドバス を介して 圧力を読み込んだ場合	
"-	混合 気体	ISO 6976	■ GPA 2172 を含む ■ 固定のプロセス圧力の場合、または FOUNDATION フィールドバス を介して 圧力を読み込んだ場合	
気体	空気	NEL40	固定のプロセス圧力の場合、または FOUNDATION フィールドバス を介して圧 力を読み込んだ場合	熱 ²⁾ 質量に関連した総熱量 ³⁾ 質量に関連した正味熱量
1 1 1	天然ガス	ISO 6976	■ GPA 2172 を含む ■ 固定のプロセス圧力の場合、または FOUNDATION フィールドバス を介して 圧力を読み込んだ場合	基準体積に関連した総熱量 ²⁾ 基準体積に関連した正味熱量 ³⁾
		AGA 5	_	
	水	IAPWS- IF97/ ASME	-	
液体 -	液化 ガス	ISO 6976	GPA 2172 を含む	
	その 他の 液体	線形方程 式	-	

- 本機器は、さまざまな蒸気タイプの体積流量および体積流量から派生するその他の測定変数を、圧力や温度を使用して完全な補正で計算することが可能です。機器動作の設定については、→ 🖺 94 総熱量: 燃料ガスの燃焼エネルギー+凝縮エネルギー (総熱量 > 正味熱量) 1)
- 2)
- 3) 正味熱量:燃焼エネルギーのみ

質量流量およびエネルギー流量の計算

蒸気は以下の要素に基づいて計算されます。

- 「圧力」および「温度」測定変数を使用した、完全補正された密度の計算
- ●飽和点に達するまで過熱蒸気に基づく計算

診断メッセージ **△S871 蒸気が飽和状態に近づいています 診断番号 871 の動作の割り当て** パラメータ の診断時の動作を、通常は **オフ** オプション(工場設定)に設定 → **〇** 145

選択項目 **アラーム** オプション または **警告** オプション → **○** 141 に対する診断時の 動作のオプション設定

飽和から 2K 超えた場合は、診断メッセージ \triangle **S871 蒸気が飽和状態に近づいています** を有効化

- 密度の計算には、必ず以下の2つの圧力値の小さい方が使用されます。
 - 直接機器本体で測定された圧力、または FOUNDATION フィールドバス を介して読み込まれた圧力
 - 蒸気飽和線から特定された飽和蒸気圧 (IAPWS-IF97/ASME)
- **蒸気計算モード** パラメータ (→ 🖺 75) の設定に応じて異なります。
 - **飽和蒸気 (温度補正)** オプション を選択した場合、機器は蒸気飽和曲線に基づき、 温度補正を使用してのみ計算します。
 - **自動 (p-/T-補正)** オプション を選択した場合、機器は蒸気の状態に応じて、飽和線に沿って、または過熱領域において完全な補正を使用して計算します。
 - **湿り蒸気検出**または**湿り蒸気測定**アプリケーションパッケージのいずれかとの組み合わせで **自動 (p-/T-補正)** オプション を選択した場合、機器は湿り蒸気領域でも計算できます。
- 幹部補正の実施方法については、→ 94 を参照してください。

計算值

この機器は、質量流量、熱流量、エネルギー流量、密度および比エンタルピーを、測定された体積流量と温度および/または国際標準 IAPWS-IF97/ASME による圧力から計算します。

計算式:

- 質量流量: m = v · ρ (T, p)
- 熱流量: Q= v · ρ (T, p) · h_D (T, p)

m = 質量流量

Q = 熱流量

v = 体積流量 (測定値)

hn = 比エンタルピー

T=プロセス温度 (測定値)

p = プロセス圧力

ρ = 密度³⁾

事前にプログラムされた気体

以下の気体がフローコンピュータに事前にプログラムされています:

水素 1)	ヘリウム 4	ネオン	アルゴン
クリプトン	キセノン	窒素	酸素
塩素	アンモニア水	一酸化炭素 1)	二酸化炭素
二酸化硫黄	硫化水素 1)	塩化水素	メタン1)

124

B) 測定温度と指定圧力に対する IAPWS-IF97 (ASME) による蒸気データに基づく

エタン1)	プロパン 1)	ブタン ¹⁾	エチレン (エテン) ¹⁾
塩化ビニル	上記の成分のうち最大8種ま	での混合ガス ¹⁾	

1) エネルギー流量が ISO 6976 (GPA 2172 を含む) または AGA5 に基づいて計算されます – 正味熱量または総熱量に関連して

エネルギー流量計算

体積流量×運転時の密度×比エンタルピー

- 飽和蒸気および水の運転時の密度:温度に依存
- 過熱蒸気、天然ガス ISO 6976 (GPA 2172 を含む)、天然ガス AGA5 の運転時の密度: 温度および圧力に依存

熱流量差

- 熱交換器上流側の飽和蒸気と熱交換器下流側の凝縮水 (FOUNDATION フィールドバス を介して読み込まれる 2 次側の温度) の間 (IAPWS-IF97/ASME に準拠)
- 温水と冷水 (FOUNDATION フィールドバス を介して読み込まれる 2 次側の温度) の間 (IAPWS-IF97/ASME に準拠)

蒸気圧および蒸気温度

本機器は、任意の熱媒液の供給ラインとリターンライン間の飽和蒸気測定 (FOUNDATION フィールドバス を介した 2 次側の温度の読み込み、および Cp 値の入力) において以下を実施できます。

- 温度測定値および IAPWS-IF97/ASME に準拠した出力から蒸気飽和圧力の計算
- 圧力設定値および IAPWS-IF97/ASME に準拠した出力から蒸気飽和温度の計算

飽和蒸気アラーム

過熱蒸気の測定を含むアプリケーションでは、値が飽和曲線に近づくと飽和蒸気アラームが表示されます。

体積流量、質量流量およびエネルギー流量

湿り蒸気検出/測定アプリケーションパッケージを使用することにより、本機器は「体 積流量」、「質量流量」、「エネルギー流量」の測定変数を蒸気品質に応じて補正できま す。

測定変数の補正に関する詳細については、**湿り蒸気検出**アプリケーションパッケージおよび**湿り蒸気測定 → ○** 217 アプリケーションパッケージの個別説明書を参照してください。

蒸気品質、総質量流量および凝縮水質量流量

湿り蒸気測定アプリケーションパッケージでは、以下の測定変数が追加で使用できます。

- 直接測定値として蒸気品質を出力(現場表示器で/FOUNDATION フィールドバス)
- 蒸気品質および気体/液体割合の出力を使用した総質量流量の計算
- 蒸気品質および液体割合の出力を使用した凝縮水質量流量の計算

園 蒸気品質に応じた計算、ならびに測定変数の補正に関する詳細については、**湿り蒸気検出**アプリケーションパッケージおよび**湿り蒸気測定 → ■ 217** アプリケーションパッケージの個別説明書を参照してください。

11 操作

11.1 機器ロック状態の読み取り

機器の有効な書き込み保護: ロック状態 パラメータ

操作→ロック状態

「ロック状態」パラメータの機能範囲

オプション	説明
なし	アクセスステータス表示 パラメータに表示されるアクセスステータスが適用されます→ 〇 56。現場表示器にのみ表示されます。
ハードウェア書き込みロ ック	メイン電子モジュールのハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、パラメータへの書き込みアクセスがロックされます (例:現場表示器または操作ツールを介して) \rightarrow 🖹 112 。
一時ロック	機器の内部処理 (例:データアップロード/ダウンロード、リセットなど) を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。内部処理が完了すると、再びパラメータを変更することが可能です。

11.2 操作言語の設定

- 詳細情報:
 - 操作言語の設定 →

 68
 - ■機器が対応する操作言語の情報 → 🖺 212

11.3 表示部の設定

詳細情報:

- 現場表示器の基本設定 → 77
- 現場表示器の高度な設定 →


 105

11.4 測定値の読取り

測定値 サブメニューを使用して、すべての測定値を読み取ることが可能です。

ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → プロセスパラメータ

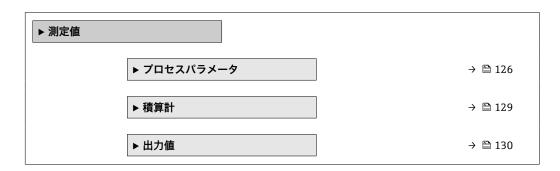

11.4.1 プロセス変数

プロセスパラメータ サブメニューには、各プロセス変数の現在の測定値を表示させる ために必要なパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション 「診断」 メニュー → 測定値 → プロセスパラメータ

▶ プロセスパラメ	-9	
	体積流量	→ 🖺 128
	基準体積流量	→ 🖺 128
	質量流量	→ 🖺 128
	流速	→ 🖺 128
	温度	→ 🗎 128
	飽和蒸気圧力の計算値	→ 🖺 128
	蒸気の品質	→ 🖺 128
	総質量流量	→ 🖺 128
	凝縮水の質量流量	→ 🖺 128
	エネルギー流量	→ 🖺 129
	熱量の差	→ 🖺 129
	レイノルズ数	→ 🖺 129
	密度	→ 🖺 129
	比体積	→ 🖺 129
	圧力	→ 🖺 129
	圧縮係数	→ 🖺 129
	過熱の程度	→ 🖺 129

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
体積流量	-	現在測定されている体積流量を表示します。	符号付き浮動小数点数
		依存関係 単位は 体積流量単位 パラメータ (→ ≧ 71)の設定が用いられます。	
基準体積流量	-	現在計算されている基準体積流量を 表示します。	符号付き浮動小数点数
		依存関係 単位は 基準体積流量単位 パラメータ (→ ○ 71)の設定が用いられます。	
質量流量	-	現在計算されている質量流量を表示 します。	符号付き浮動小数点数
		依存関係 単位は 質量流量単位 パラメータ (→ ≧ 71)の設定が用いられます。	
流速	-	現在計算されている流速を表示しま す。	符号付き浮動小数点数
		依存関係 単位は 速度の単位 パラメータ (→ 音 73)の設定が用いられます。	
温度	-	現在測定されている温度を表示しま す。	符号付き浮動小数点数
		依存関係 単位は 温度の単位 パラメータ (→ ≧ 72)の設定が用いられます。	
飽和蒸気圧力の計算値	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコ	現在計算されている飽和蒸気圧を表 示します。	符号付き浮動小数点数
	ード、 オプション「質量流量 (温度計付き)」 ■ 測定物の選択 パラメータ (→ ⑤ 74) で 蒸気 オプションが選択されてい	依存関係 単位は 圧力単位 パラメータ (→ ○ 72) の設定が用いられます。	
蒸気の品質	ること。 以下の条件を満たしていること。	現在の蒸気品質を表示します。	符号付き浮動小数点数
	「センサバージョン」のオーダーコード、 オプション「質量流量 (温度計付き)」測定物の選択パラメータで蒸気オプションが選択されていること。	依存関係 蒸気品質の補正モードに応じて異な ります (蒸気の品質 パラメータ (→ ≧ 75))。	
総質量流量	以下の条件を満たしていること。 ■「アプリケーションパッケージ」の	現在計算されている総質量流量 (蒸気 および凝縮水) を表示します。	符号付き浮動小数点数
	オーダーコード、オプション EU 「湿 り蒸気測定」 ■ 測定物の選択 パラメータ (→ ○ 74) で 蒸気 オプションが選択されてい ること。	依存関係 単位は 質量流量単位 パラメータ (→ ○ 71)の設定が用いられます。	
凝縮水の質量流量	以下の条件を満たしていること。 ■「アプリケーションパッケージ」の	現在計算されている凝縮水質量流量 を表示します。	符号付き浮動小数点数
	オーダーコード、オプション EU 「湿 り蒸気測定」 ■ 測定物の選択 パラメータ (→ 〇 74) で 蒸気 オプションが選択されてい ること。	依存関係 単位は 質量流量単位 パラメータ (→ ○ 71)の設定が用いられます。	

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
エネルギー流量	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	現在計算されているエネルギー流量 を表示します。 依存関係 単位は エネルギー流量の単位 パラメ ータ (+) 曾 72)の設定が用いられま す。	符号付き浮動小数点数
熱量の差	以下の条件を満たしていること。 ■「センサバージョン」のオーダーコードオプション「質量流量 (温度計付き)」 ■ 気体の種類選択 パラメータ (→ 〇 74)で、以下の選択項目のいずれかが選択されていること。単一の気体混合気体 天然ガスユーザの定義した気体	現在計算されている熱量の差を表示します。 依存関係 単位は エネルギー流量の単位 パラメータ (→ 曾 72)の設定が用いられます。	符号付き浮動小数点数
レイノルズ数	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	現在計算されているレイノルズ数を 表示します。	符号付き浮動小数点数
密度	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	現在の測定密度を表示。 依存関係 単位は 密度単位 パラメータの設定が 用いられます。	正の浮動小数点数
比体積	「センサバージョン」のオーダーコード: オプション「質量流量 (温度計付き)」	比体積の現在値を表示します。 依存関係 単位は 比体積の単位 パラメータの設 定が用いられます。	正の浮動小数点数
圧力	以下の条件の1つを満たしていること: 「センサバージョン」のオーダーコード、 オプション「質量流量(温度計付き)」 または 外部入力値パラメータで圧力オプションが選択されていること。	現在のプロセス圧力を表示します。 依存関係 単位は 圧力単位 パラメータの設定が 用いられます。	0~250 bar
圧縮係数	以下の条件を満たしていること。 「センサバージョン」のオーダーコード オプション「質量流量 (温度計付き)」 測定物の選択 パラメータで 気体 オプションまたは 蒸気 オプションが選択 されていること。	現在計算されている圧縮係数を表示 します。	0~2
過熱の程度	測定物の選択 パラメータで 蒸気 オプションが選択されていること。	現在計算されている過熱度を表示し ます。	0∼500 K

11.4.2 「積算計」 サブメニュー

積算計 サブメニューには、各積算計の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 積算計

▶積算計		
	積算計の値 1~n	→ 🖺 130
	積算計オーバーフロー 1~n	→ 🖺 130

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
積算計の値 1~n	積算計 1~n サブメニューの プロセス 変数の割り当て パラメータ (→ 🖹 104)で以下の選択項目のいずれかが選択されていること。 体積流量 基準体積流量 質量流量 * 総質量流量 * エネルギー流量 * 熱量の差 *	現在の積算計力ウンタ値を表示。	符号付き浮動小数点数
積算計オーバーフロー 1~n	積算計 1~n サブメニューの プロセス 変数の割り当て パラメータ (→ № 104)で以下の選択項目のいずれかが選択されていること。	現在の積算計オーバーフローを表示。	符号の付いた整数

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

11.4.3 出力値

出力値 サブメニューには、各出力の現在の測定値を表示させるために必要なパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション

「診断」 メニュー → 測定値 → 出力値

▶ 出力値	
端子電圧1	→ 🗎 131
パルス出力	→ 🗎 131
出力周波数	→ 🗎 131
スイッチの状態	→ 🗎 131

130

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
端子電圧 1	-	出力に印加されている現在の端子電 圧を表示します。	0.0~50.0 V
パルス出力	動作モード パラメータ で パルス オプ ション が選択されていること。	現在出力されているパルス周波数を 表示。	正の浮動小数点数
出力周波数	動作モード パラメータで 周波数 オプションが選択されていること。	周波数出力の現在測定されている値 を表示。	0~1250 Hz
スイッチの状態	動作モード パラメータで スイッチ出 力 オプションが選択されていること。	現在のスイッチ出力ステータスを表 示。	■ オープン ■ クローズ

11.5 プロセス条件への機器の適合

プロセス条件に適合させるために、以下の機能があります。

- **設定** メニュー (→ 🖺 69) を使用した基本設定
- **高度な設定** サブメニュー (→ **○** 81)を使用した高度な設定

11.6 積算計リセットの実行

操作 サブメニュー で積算計をリセット:

- 積算計 のコントロール
- ■すべての積算計をリセット

ナビゲーション

「操作」 メニュー → 積算計の処理

▶ 積算計の処理		
	積算計 1~n のコントロール	→ 🗎 132
	プリセット値 1~n	→ 🗎 132
	すべての積算計をリセット	→ 🗎 132

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
積算計 1~n のコントロール	積算計 1~n サブメニューの プロセス変数の割り当て パラ メータ (→ 昏 104)でプロセス 変数が選択されていること。	積算計の値をコントロール。	 積算開始 リセット + ホールド プリセット + 積算開始 プリセット + 積算開始 ポールド 	積算開始
プリセット値 1~n	積算計 1~n サブメニューの プロセス変数の割り当て パラ メータ (→ 瞖 104)でプロセス 変数が選択されていること。	積算計の開始値を指定。 依存関係 選択したプロセス変数 の単位は、積算計に対し て 積算計の単位 パラメ ータ (→ ≦ 104) で設定 します。	符号付き浮動小数点 数	国に応じて異なります: ■ 0 m³ ■ 0 "ft³"; 立方フィート
すべての積算計をリセット	-	すべての積算計を 0 にリセットして積算の開始。	キャンセルリセット+積算開始	キャンセル

11.6.1 「積算計 のコントロール」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
積算開始	積算計が開始するか、または動作を続けます。
リセット + ホールド	積算処理が停止し、積算計が0にリセットされます。
プリセット + ホールド	積算処理が停止し、積算計が プリセット値 パラメータ から定義された開始値に 設定されます。
リセット + 積算開始	積算計が0にリセットされ、積算処理が再開します。
プリセット + 積算開始	積算計が プリセット値 パラメータから定義した開始値に設定され、積算処理が再開します。

11.6.2 「すべての積算計をリセット」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
キャンセル	何も実行せずにこのパラメータを終了します。
リセット + 積算開始	すべての積算計を 0 にリセットし、積算処理を再開します。それ以前に積算した流量値は消去されます。

11.7 データのログの表示


データのログ サブメニューを表示するには、機器の**拡張 HistoROM** アプリケーション パッケージを有効にする必要があります (注文オプション)。これには、測定値履歴に関するすべてのパラメータが含まれています。

データロギングは以下を介しても使用可能: プラントアセットマネジメントツール FieldCare →

59

機能範囲

- 合計 1000 個の測定値を保存できます。
- 4 つのロギングチャンネル
- ずータのロギングの時間間隔は調整可能です。
- ■各ロギングチャンネルの測定値トレンドをチャート形式で表示します。



A0034352

- x 軸:選択されたチャンネル数に応じて 250~1000 個のプロセス変数の測定値を示 します。
- y 軸:常に測定中の値に合わせて、大体の測定値スパンを示します。

■ ロギングの時間間隔の長さ、またはチャンネルのプロセス変数の割り当てを変更す ると、データのログ内容は削除されます。

ナビゲーション 「診断」 メニュー **→** データのログ

▶ データのログ			
	チャンネル 1 の割り当て	→ 🗎 13	34
	チャンネル 2 の割り当て	→ 🗎 13	34
	チャンネル3の割り当て	→ 🖺 13	34
	チャンネル4の割り当て	→ 🖺 13	34
	ロギングの時間間隔	→ 🗎 13	34
	すべてのログをリセット	→ 🗎 13	34
	▶ チャンネル 1 表示		
	▶ チャンネル 2 表示		
	▶ チャンネル 3 表示		
	▶ チャンネル 4 表示		

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	選択/ユーザー入力	工場出荷時設定
チャンネル 1 の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当てます。	■ オフ ■ 体基質流量 ■ 資流強量 ■ 資流温度 ■ 資流温度 ■ 前類型	オフ
チャンネル2の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。 □ 現在有効なソフトウェアオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要パラメータに表示されます。	ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当て。	選択リストについて は、 チャンネル1の 割り当て パラメータ (→ ○ 134)を参照	オフ
チャンネル3の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。 □ 現在有効なソフトウェアオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要パラメータに表示されます。	ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当て。	選択リストについて は、 チャンネル1の 割り当て パラメータ (→ 瞖 134)を参照	オフ
チャンネル4の割り当て	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。 □ 現在有効なソフトウェアオプションが、有効なソフトウェアオプションの概要 パラメータに表示されます。	ロギングチャンネルにプロセス変数を割り当て。	選択リストについて は、 チャンネル1の 割 り当て パラメータ (→ 🖺 134)を参照	オフ
ロギングの時間間隔	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	データのロギングの時間間隔 は設定します。この値は、メ モリ内の個々のデータポイン ト間の時間間隔を決定しま す。	1.0~3 600.0 秒	1.0 秒
すべてのログをリセット	拡張 HistoROM アプリケーションパッケージが使用できます。	すべてのログデータを削除し ます。	■ キャンセル■ データ削除	キャンセル

^{*} 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

12 診断およびトラブルシューティング

12.1 一般トラブルシューティング

現場表示器用

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
エラー	可能性のある原因	解決方法	
現場表示器が暗く、出力信号がな い	電源電圧が銘板に明記された値と 異なる	正しい電源電圧を印加する → 35。	
現場表示器が暗く、出力信号がない い	電源電圧の極性が正しくない	極性を正す。	
現場表示器が暗く、出力信号がない	接続ケーブルと端子の接続が確立 されない	ケーブルの接続を確認し、必要に 応じて修正する。	
現場表示器が暗く、出力信号がない	端子が I/O 電子モジュールに正し く差し込まれていない	端子を確認する。	
現場表示器が暗く、出力信号がない	I/O 電子モジュールの故障	スペアパーツを注文する → 曽 180。	
現場表示器が暗く、出力信号が故 障時の電流値となる	センサの短絡、電子モジュールの 短絡	1. 弊社サービスにお問い合わせく ださい。	
現場表示器が暗いが、信号出力は 有効な範囲内にある	表示部の設定が明るすぎる/暗すぎる	■ ± + 国 を同時に押して、表示を明るくする。□ + 国 を同時に押して、表示を暗くする。	
現場表示器が暗いが、信号出力は 有効な範囲内にある	表示モジュールのケーブルが正し く差し込まれていない	メイン電子モジュールおよび表示 モジュールにプラグを正しく挿入 する。	
現場表示器が暗いが、信号出力は 有効な範囲内にある	表示モジュールの故障	スペアパーツを注文する → 틜 180。	
現場表示器のバックライトが赤い	診断動作が「アラーム」の診断イ ベントが発生している	対策を講じる。→ 🖺 145	
現場表示器のテキストが外国語で 表示され、理解できない	操作言語の設定が正しくない	1. □ + 田 を 2 秒 押す(「ホーム画面」)。 2. 冟 を押す。 3. Display language パラメータ (→ ≦ 107) で必要な言語を設定する。	
現場表示器のメッセージ: 「通信エラー」 「電子モジュールの確認」	表示モジュールと電子モジュール 間の通信が中断された	メイン電子モジュールと表示モジュール間のケーブルとコネクタを確認する。スペアパーツを注文する → 180。	

出力信号用

エラー	可能性のある原因	解決方法	
信号出力が有効な範囲を超えている	メイン電子モジュールの故障	スペアパーツを注文する → 自 180。	
現場表示器に正しい値が表示されるが、信号出力が正しくない (有効な範囲内にはある)	設定エラー	パラメータ設定を確認し、修正する。	
機器測定が正しくない	設定エラーまたは機器が用途範囲 外で使用されている	1. 正しいパラメータ設定を確認する。 2. 「技術データ」に明記されたリミット値に従う。	


アクセス用

エラー	可能性のある原因	解決方法	
パラメータへの書き込みアクセス 権がない	ハードウェア書き込み保護が有効	メイン電子モジュールの書き込み 保護スイッチを OFF 位置に設定す る。 \rightarrow 	
パラメータへの書き込みアクセス 権がない	現在のユーザーの役割ではアクセ ス権が制限されている	1. ユーザーの役割を確認する→ 🗎 56。2. 正しいユーザー固有のアクセスコードを入力する→ 🖺 56。	
サービスインターフェイス経由の 通信が確立されない	PC の USB インターフェイスの設定が正しくない、またはドライバが正しくインストールされていない	Commubox の関連資料を参照する。 FXA291:技術仕様書 TI00405C	

12.2 現場表示器の診断情報

12.2.1 診断メッセージ

機器の自己監視システムで検出されたエラーが、操作画面表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

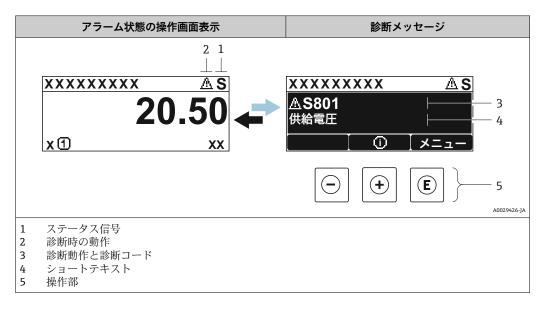

2 つまたはそれ以上の診断イベントが同時に発生している場合は、最優先に処理する必要のある診断イベントのメッセージのみが示されます。

- 発生したその他の診断イベントは診断メニューに表示されます。
 - パラメータを使用 → 🖺 173
 - サブメニューを使用 → 🖺 174

ステータス信号

ステータス信号は、診断情報 (診断イベント) の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。F = 故障、C = 機能チェック、S = 仕様範囲外、M = メンテナンスが必要


シンボル	意味
F	エラー 機器エラーが発生。測定値は無効。
С	機能チェック 機器はサービスモード (例:シミュレーション中)
S	仕様範囲外 機器は作動中: 技術仕様の範囲外 (例:許容プロセス温度の範囲外)
М	メンテナンスが必要 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

診断動作

シンボル	意味
8	アラーム 測定が中断します。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。タッチコントロール付き現場表示器:バックライトが赤に変わります。
Δ	警告 測定が再開します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージが生成されます。

診断情報


診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。

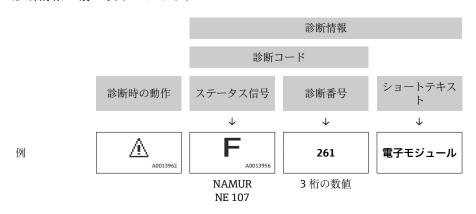

操作部

キー	意味	
(+)	+ キー メニュー、サブメニュー内	
	対策情報に関するメッセージを開きます。 Enter キー	
E	Aニュー、サブメニュー内 操作メニューを開きます。	

12.2.2 対処法の呼び出し

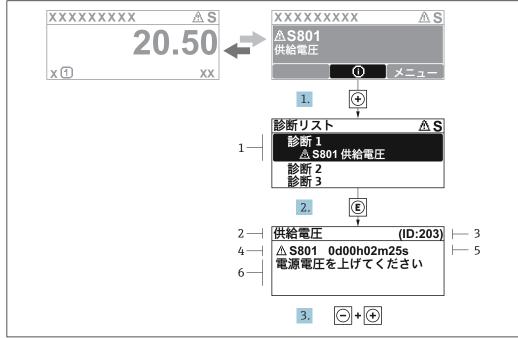

A0029431-JA

❷ 21 対処法に関するメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 イベントの発生時間
- 6 対処法
- 1. 診断メッセージを表示します。
 - 団 を押します (① シンボル)。
 - **▶ 診断リスト** サブメニュー が開きます。
- - ▶ 対処法に関するメッセージが開きます。
- 3. 🗆 + 🗉 を同時に押します。
 - ▶ 対処法に関するメッセージが閉じます。

診断 メニュー 内の診断イベントの入力項目に移動します (例:**診断リスト** サブメニュー または **前回の診断結果** パラメータ)。

- - ▶ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
- 2. 🗆 + 🗉 を同時に押します。
 - ▶ 対処法に関するメッセージが閉じます。

12.3 FieldCare または DeviceCare の診断情報

12.3.1 診断オプション

機器が検知したエラーは、接続が確立されると操作ツールのホームページに表示されます。



A0021799-IA

- 1 ステータスエリアとステータス信号→ 🗎 137
- 2 診断情報→ 🖺 138
- 3 サービス ID による対策情報
- また、発生した診断イベントは診断メニューに表示されます。
 - パラメータを使用 → 🖺 173
 - サブメニューを使用 → 🗎 174

ステータス信号


ステータス信号は、診断情報 (診断イベント) の原因を分類することにより、機器の状態および信頼性に関する情報を提供します。

シンボル	意味
8	エラー 機器エラーが発生。測定値は無効。
*	機能チェック 機器はサービスモード (例:シミュレーション中)
<u>^</u>	仕様範囲外 機器は作動中: 技術仕様の範囲外 (例:許容プロセス温度の範囲外)
\oints	メンテナンスが必要 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

1 ステータス信号は VDI/VDE 2650 および NAMUR 推奨 NE 107 に準拠して分類されます。

診断情報

診断情報を使用してエラーを特定することが可能です。ショートテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断動作に対応するシンボルが現場表示器の診断情報の前に表示されます。

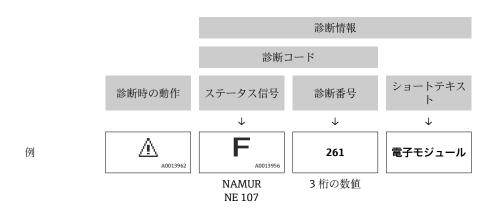

12.3.2 対策情報の呼び出し

問題を迅速に是正できるよう、各診断イベントに対して対策情報が提供されます。

- ホームページ上
 - 対策情報は、診断情報の下の別個フィールドに表示されます。
- **診断** メニュー 内 対策情報はユーザーインターフェイスの作業エリアに呼び出すことが可能です。

診断 メニュー に移動します。

- 1. 必要なパラメータを呼び出します。
- 2. 作業エリアの右側で、パラメータの上にマウスポインタを移動させます。 ⇒ 診断イベントに対する対策情報のヒントが表示されます。

診断情報の適合 12.4

診断動作の適合 12.4.1

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定の診断動作が割り当てられています。特定の 診断情報については、ユーザーがこの割り当てを**診断時の動作** サブメニューで変更で きます。

エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断時の動作



A0014048-JA

図 22 現場表示器の表示例

診断番号に診断動作として次の選択項目を割り当てることが可能です。

オプション	説明
アラーム	機器が測定を停止します。信号出力と積算計が設定されたアラーム状態になります。 診断メッセージが生成されます。 タッチコントロール付き現場表示器:バックライトが赤に変わります。
警告	機器は測定を継続します。信号出力と積算計は影響を受けません。診断メッセージ が生成されます。

オプション	説明
ログブック入力の み	機器は測定を継続します。診断メッセージはイベントログブック サブメニュー(イベントリスト サブメニュー) に表示されるだけで、操作画面表示と交互に表示されることはありません。
オフ	診断イベントは無視され、診断メッセージの生成または入力は行なわれません。

12.4.2 ステータス信号の適合

診断情報の各項目には、工場出荷時に特定のステータス信号が割り当てられています。 特定の診断情報については、ユーザーがこの割り当てを**診断イベントの種類** サブメニューで変更できます。

エキスパート→通信→診断イベントの種類

使用可能なステータス信号

FOUNDATION フィールドバス仕様 (FF912)、NAMUR NE107 に基づく設定

シンボル	意味
A0013956	エラー 機器エラーが発生。測定値は無効。
C	機能チェック 機器はサービスモード (例:シミュレーション中)
S	仕様範囲外 機器は作動中: ■ 技術仕様の範囲外 (例:許容プロセス温度の範囲外) ■ ユーザーが実施した設定の範囲外 (例:20mA の値の最大流量)
A0013957	メンテナンスが必要 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

FF912 に基づく診断情報の設定を有効化

互換性の理由から、FOUNDATION フィールドバス仕様 FF912 に基づく診断情報の設定は、機器の工場出荷時には有効になっていません。

FOUNDATION フィールドバス仕様 FF912 に基づく診断情報の設定を有効化

- 1. Resource block を開きます。
- 2. Feature Selection パラメータ で、Multi-bit Alarm (Bit-Alarm) Support オプションを選択します。
 - ► FOUNDATION フィールドバス仕様 FF912 に基づいて診断情報を設定することが可能です。

診断情報のグループ化

診断情報は、さまざまなグループに割り当てられます。グループは、診断イベントの重み付け (重要度) によって異なります。

- 最高の重み付け
- ■高い重み付け
- ■低い重み付け

診断情報の割当て(初期設定)

以下の表は、診断情報の工場出荷時の割当てを示しています。

診断情報の個々の範囲を、別のステータス信号に割り当てることが可能です → 🖺 143。 一部の診断情報は、その範囲に関係なく、個別に割り当てることができます → 🗎 144。

子 全診断情報の概要および説明 → 🖺 145

重み付け	ステータス信号 (初期設定)	割当て	診断情報範囲
最高	故障 (F)	センサ	F000~199
		電子機器部	F200~399
		設定	F400~700
		プロセス	F800~999

重み付け	ステータス信号 (初期設定)	割当て	診断情報範囲
高	機能チェック (C)	センサ	C000~199
		電子機器部	C200~399
		設定	C400~700
		プロセス	C800~999

重み付け	ステータス信号 (初期設定)	割当て	診断情報範囲
低 仕様	仕様外 (S)	センサ	S000~199
		電子機器部	S200~399
		設定	S400~700
		プロセス	S800~999

重み付け	ステータス信号 (初期設定)	割当て	診断情報範囲
低	メンテナンスが必要 (M)	センサ	M000~199
		電子機器部	M200~399
		設定	M400~700
		プロセス	M800~999

診断情報の割当ての変更

診断情報の個々の範囲を、別のステータス信号に割り当てることが可能です。これは関連するパラメータのビットを変更することによって行われます。ビットの変更は常に診断情報の全範囲に適用されます。

各ステータス信号には、リソースブロック内にパラメータがあり、これにより、どの診断イベントでステータス信号を送信するか定義することが可能です。

- 故障 (F): FD_FAIL_MAP パラメータ
- 機能チェック (C): FD_CHECK_MAP パラメータ
- 仕様外 (S): FD_OFFSPEC_MAP パラメータ
- メンテナンスが必要 (M): FD_MAINT_MAP パラメータ

ステータス信号のパラメータの構造および割当て(初期設定)

重み付け	割当て	ビット	FD_ FAIL_ MAP	FD_ CHECK_ MAP	FD_ OFFSPEC_ MAP	FD_ MAINT_ MAP
最高	センサ	31	1	0	0	0
	電子機器部	30	1	0	0	0

重み付け	割当て	ビット	FD_ FAIL_ MAP	FD_ CHECK_ MAP	FD_ OFFSPEC_ MAP	FD_ MAINT_ MAP
	設定	29	1	0	0	0
	プロセス	28	1	0	0	0
高	センサ	27	0	1	0	0
	電子機器部	26	0	1	0	0
	設定	25	0	1	0	0
	プロセス	24	0	1	0	0
低	センサ	23	0	0	1	0
	電子機器部	22	0	0	1	0
	設定	21	0	0	1	0
	プロセス	20	0	0	1	0
低	センサ	19	0	0	0	1
	電子機器部	18	0	0	0	1
	設定	17	0	0	0	1
	プロセス	16	0	0	0	1
設定可能な範囲 → 🖺 144		15 ~ 1	0	0	0	0
予備 (フィールドバス Foundation)		0	0	0	0	0

診断情報の範囲のステータス信号を変更

例:重み付けが「最高」の電子モジュールの診断情報のステータス信号を、故障 (F) から機能チェック (C) に変更します。

- 1. リソースブロックを **OOS** ブロックモードに設定します。
- 2. リソースブロックの FD FAIL MAP パラメータを開きます。
- 3. パラメータの **30 ビット**を **0** に変更します。
- 4. リソースブロックの FD CHECK MAP パラメータを開きます。
- 5. パラメータの **26 ビット**を **1** に変更します。
 - → 「最高の重み付け」の電子モジュールの診断イベントが発生した場合、そのことを示す診断情報が機能チェック (C) ステータス信号とともに表示されます。
- 6. リソースブロックを **AUTO** ブロックモードに設定します。

注記

診断情報の範囲にステータス信号が割り当てられていません。

この範囲で診断イベントが発生した場合、ステータス信号は制御システムに送信されません。

- ▶ パラメータを変更する場合は、ステータス信号がすべての範囲に割り当てられているか確認してください。
- FieldCare を使用する場合、ステータス信号は個別のパラメータのチェックボックスで有効化または無効化されます。

診断情報を個別にステータス信号に割当て

一部の診断情報は、その元の範囲に関係なく、個別にステータス信号に割り当てることができます。

FieldCare を使用して診断情報を個別にステータス信号に割当て

- FieldCare ナビゲーション画面: エキスパート → 通信 → フィールド診断 → アラーム検知有効
- 2. 「Configurable Area Bits 1」~「Configurable Area Bits 15」フィールドの1つから、希望する診断情報を選択します。
- 3. Enter を押して確定します。
- **4.** 希望するステータス信号 (例: Offspec Map) の選択時に、これまで診断情報に割り当てられていた「Configurable Area Bit 1」~「Configurable Area Bit 15」も選択します(ステップ 2)。
- 5. Enter を押して確定します。
 - → 選択した診断情報の診断イベントが記録されます。
- 6. FieldCare ナビゲーション画面: **エキスパート** → **通信** → **フィールド診断** → **アラー ム送信有効**
- 7. 「Configurable Area Bits 1」~「Configurable Area Bits 15」フィールドの1つから、希望する診断情報を選択します。
- 8. Enter を押して確定します。
- 9. 希望するステータス信号 (例: Offspec Map) の選択時に、これまで診断情報に割り当てられていた「Configurable Area Bit 1」~「Configurable Area Bit 15」も選択します(ステップ 7)。
- 10. Enter を押して確定します。
 - → 対応する診断イベントが発生した場合、選択した診断情報がバスを介して送信されます。

バスを介した診断情報の伝送

バスを介した伝送のための診断情報の優先順位付け

診断情報は、その優先順位が $2\sim15$ の場合にのみバスを介して送信されます。優先順位 1 の場合、イベントは表示されますが、バスを介して送信されることはありません。優先順位 0 (初期設定) の診断情報は無視されます。

各種のステータス信号に対して、個別に優先順位を変更することが可能です。そのために、リソースブロックの以下のパラメータが使用されます。

- FD_FAIL_PRI
- FD CHECK PRI
- FD OFFSPEC PRI
- FD_MAINT_PRI

特定の診断情報の抑制

バスを介した伝送中に、マスクを使用して特定のイベントを抑制することが可能です。 このイベントは表示されますが、バスを介して送信されることはありません。

FieldCare **エキスパート → 通信 → フィールド診断 → アラーム送信有効** に、マスクがあります。マスクは、負の選択マスクです。つまり、フィールドが選択されると、関連する診断情報はバスを介して送信されません。

12.5 診断情報の概要

- 機器に1つ以上のアプリケーションパッケージがある場合は、診断情報および関係する測定変数の数は増加します。
- 計 診断情報の一部の項目では、ステータス信号と診断動作を変更することが可能です。診断情報の変更→

 □ 141

12.5.1 センサの診断

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
004	センサ故障		1. プラグの接続を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. プリアンプの確認。 3. DSC センサの確認。	エネルギー流量流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Sensor failure		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	⇒ ∧ Nor ≠ L / / ~	.,		■ 総質量流量
	診断動作	Alarm		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 体積流量

ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
022	温度センサの故障		1. プラグの接続を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷時] ¹⁾		2. プリアンプの確認。 3. DSC センサの確認。	エネルギー流量熱量の差
	Quality	Good		質量流量凝縮水の質量流量
	Quality substatus	Non specific		■ 総質量流量
				■レイノルズ数
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	F		■ 基準体積流量 - 基年の早度
	診断動作[工場出荷時]3)	Alarm		蒸気の品質温度

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 診断動作を変更できます。 1)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
046	センサの規定値を越えています		1. プラグの接続を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. プリアンプの確認。 3. DSC センサの確認。	エネルギー流量流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Warning		総質量流量スイッチ出力のステータス オプション
				レイノルズ数基準体積流量蒸気の品質体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
062	センサの接続不良		1. プラグの接続を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. プリアンプの確認。 3. DSC センサの確認。	■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Sensor failure		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	F		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量■ スイッチ出力のステータス オプション
				■ レイノルズ数■ 基準体積流量■ 蒸気の品質■ 温度■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
082	データストレージ		1. モジュールの接続をチェック	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差
	Quality substatus	Sensor failure		■ ローフローカットオフ オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
083	電子メモリ内容		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. S-Dat データを復元して下さい。 3. センサを交換して下さい。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Sensor failure		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	F		■ 質量流量 ■ 凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度
				■ 温度■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
114	センサ短絡		DSC センサを交換してください	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Sensor failure		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	⇒△水C重ね 4/c	A1		■ 総質量流量
	診断動作	Alarm		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■ 体積流量

ステータス信号を変更できます。 1)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
122	温度センサの故障		1. プラグの接続を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	エネルギー流量熱量の差
	Quality	Good		■ 質量流量■ 凝縮水の質量流量
	Quality substatus	Non specific		■ 総質量流量
				■ 基準体積流量
	ステータス信号 [工場出荷時] 2)	M		■ 蒸気の品質
	診断動作 [工場出荷時] 3)	Warning		■ 温度

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 1)
- 2)
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
170	圧力センサの接続不良		2. 圧力センサを交換してくださ	エネルギー流量
	測定変数のステータス		い。 1. プラグの接続を確認してくださ	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality	Bad	γ ₂ °	オプション
	Quality substatus	Sensor failure		質量流量凝縮水の質量流量
				■ 総質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		■ スイッチ出力のステー
	診断動作	Alarm		タス オプション ■ レイノルズ数 ■ 基準体積流量 ■ 蒸気の品質

ステータス信号を変更できます。 1)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
171	周囲温度が低すぎます		周囲温度を上げて下さい。	-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	c		
	スナータス信号 [工場出何時] *	S		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
172	周囲温度が高すぎます		周囲温度を下げてください。	_
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	マー カッドロ (ア ほの#��11)	C		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		
	診断動作	Warning		

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
173	センサ範囲を越えています		1. プロセスの状態をチェックして	■ エネルギー流量
	測定変数のステータス		下さい。 2. プロセス圧力を上げてくださ	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality	Uncertain	γ ₂ °	オプション ■ 質量流量
	Quality substatus	Sensor conversion not accurate		・ 負 里 流 里・ 凝縮水の質量流量
				■ 総質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		■ スイッチ出力のステー
	診断動作	Warning		タス オプション ■ レイノルズ数 ■ 基準体積流量 ■ 蒸気の品質

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
174	圧力センサの電子部不良		圧力センサを交換してください。	エネルギー流量
	測定変数のステータス			■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality	Bad		オプション
	Quality substatus	Sensor failure		■ 質量流量■ 凝縮水の質量流量
				■ 総質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		■ スイッチ出力のステー
	診断動作	Alarm		タス オプション ■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量 ■ 蒸気の早焼
				素気の品質

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
175	圧力センサが無効		圧力センサを有効にする。	_
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	1)			
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	M		
	診断動作	Warning		

1) ステータス信号を変更できます。

12.5.2 電子部の診断

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
242	ソフトウェアの互換性なし		1. ソフトウェアをチェックして下	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		さい。 2 . メイン電子モジュールのフラッ	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾ 診断動作	F Alarm		 質量流量 凝縮水の質量流量 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質
				温度体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
252	モジュールの互換性なし		1. 正しい電子モジュールが使われ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		ているか確認する 2. 電子モジュールを交換する	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				温度
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
261	電子モジュール		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 電子モジュールをチェックして 下さい。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad	3. IO モジュールまたはメイン電子	■ 熱量の差
	Quality substatus	Device failure	・ モジュールを交換してくださ い。	■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
262	モジュール接続		1. モジュール接続をチェックして	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		下さい。 2. 電子モジュールを交換して下さ	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad	γ,	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
	12 14 12 11			タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				蒸気の品質
				■ 温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
270	メイン電子モジュール故障		メイン電子モジュールの変更	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差
	Quality substatus	Device failure		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
271	メイン電子モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. メイン電子モジュールを交換し て下さい。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量■ スイッチ出力のステータス オプション
				レイノルズ数基準体積流量蒸気の品質温度体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	ートテキスト		
272	メイン電子モジュール故障		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡して下さ い。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

152

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
272	ECC の設定に問題あり		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡して下さ い。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
	2)		■質量流量	
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		総質量流量スイッチ出力のステー
				タス オプション ■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■ 温度
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
273	メイン電子モジュール故障		1. 表示器での応急時操作。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. メイン電子モジュールを交換し て下さい。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差
	Quality substatus	Device failure		■ ローフローカットオフ オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	F		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		● 総質量流量■ スイッチ出力のステー
				タス オプション レイノルズ数 ■ 基準体積流量 ■ 蒸気の品質 ■ 温度 ■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
275	I/O モジュール 故障		I/O モジュールの変更	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		▼ ローノローカットオノ オプション
	2)			■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
276	I/O モジュール 誤り		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. IO モジュールを交換して下さ い。	エネルギー流量流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 - ローフローカットナフ
	Quality substatus	Device failure		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		総質量流量スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数基準体積流量
				素気の品質
				■ 温度 ■ 体積流量
				- 件很加里

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
276	I/O モジュールの故障		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. IO モジュールを交換して下さ い。	■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量■ スイッチ出力のステータス オプション
				レイノルズ数基準体積流量蒸気の品質
				■ 温度 ■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
277	電子機器の故障		1. プリアンプを交換してくださ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		い。 2. メイン電子モジュールを交換し	エネルギー流量流速
	Quality	Bad	てください。	■ 熱量の差
	Quality substatus	Device failure		■ ローフローカットオフ オプション
	1)			■質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量総質量流量
	診断動作	Alarm		■ 松貝里伽里 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
282	データストレージ		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差
	Quality substatus	Device failure		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				蒸気の品質
				温度
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
283	電子メモリ内容		1. データの転送または機器のリセ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		ットをして下さい。 2 . 弊社サービスへ連絡して下さ	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad	γ ₂ °	■ 熱量の差
	Quality substatus	Device failure		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
302	機器の検証がアクティブ		機器の検証がアクティブです、お待	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		ちください。 	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good	=	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		凝縮水の質量流量
	=△水に乗り <i>化</i> つ	XA7		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
311	電子モジュール故障		メンテナンスが必要です。1.リセ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		ットしないでください。 2. 弊社サ ービスに連絡してください。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
				■質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	M		■ 凝縮水の質量流量■ 総質量流量
	診断動作	Warning		■ 総貝里伽里 ■ スイッチ出力のステー
		-		タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■温度
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
350	50 プリアンプ故障 測定変数のステータス [工場出荷時] ¹⁾	プリアンプを交換してください	飽和蒸気圧力の計算値エネルギー流量流速	
	Quality	Good		熱量の差ローフローカットオフオプション質量流量
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Alarm		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 診断動作を変更できます。 1)
- 2) 3)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
351	プリアンプ故障		プリアンプを交換してください	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			エネルギー流量流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	=△水に乗り <i>化</i>	A1=		■ 総質量流量
	診断動作	Alarm		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

156

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
370	プリアンプ故障		1. プラグの接続をチェックしてく	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		ださい。 2. 分離型のケーブルの接続をチェ	エネルギー流量流速
	Quality	Bad	ックしてください。 3. プリアンプあるいはメイン電子	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Device failure	モジュールを交換してくださ	オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F	<i>γ</i> ₂ °	質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
371	温度センサの故障		1. プラグの接続を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾	2. プリアンプの確認。 3. DSC センサの確認。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
	and the second s			■質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	M		■ 凝縮水の質量流量■ 総質量流量
	診断動作 [工場出荷時] 3)	Warning		 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 診断動作を変更できます。 1)
- 2)
- 3)

12.5.3 設定の診断

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
410	データ転送		1. 接続をチェックして下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. データ転送を再試行して下さ い。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差
	Quality substatus	Configuration error		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
412			ダウンロード中です。しばらくお	-
	測定変数のステータス		待ち下さい。	
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		
	診断動作	Warning		

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
437	設定の互換性なし		1. 機器を再起動して下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 弊社サービスへ連絡して下さ い。	■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Configuration error		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾ 診断動作	F Alarm		■ 質量流量 ■ 凝縮水の質量流量 ■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				スイッテ山기のスケータス オプションレイノルズ数基準体積流量蒸気の品質温度体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
438	データセット		1. データセットファイルのチェッ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		ク 2 . 機器設定のチェック	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Uncertain	3. 新規設定のアップロード/ダウ	■熱量の差
	Quality substatus	Non specific	ンロード	■ ローフローカットオフ オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	M		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Warning		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
442	周波数出力		1. プロセスの状態をチェックして	-
	測定変数のステータス		下さい。 2. 周波数出力の設定をチェックし	
	Quality	Good	て下さい。	
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		
	診断動作[工場出荷時]2)	Warning		

- ステータス信号を変更できます。
- 2) 診断動作を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
443	パルス出力		1. プロセスの状態をチェックして	-
	測定変数のステータス		下さい。 2 . パルス出力の設定をチェックし	
	Quality	Good	て下さい。	
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		
	診断動作[工場出荷時]2)	Warning		

- ステータス信号を変更できます。
- 1) 2) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
453	流量の強制ゼロ出力		流量オーバーライドの無効化	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		質量流量凝縮水の質量流量
	診断動作	Warning		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
484	エラーモードのシミュレーション	V	シミュレータの無効化	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Configuration error		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		凝縮水の質量流量
	=△水に乗り <i>化</i> つ	A1		■ 総質量流量
	診断動作	Alarm		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
485	測定値のシミュレーション		シミュレータの無効化	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			エネルギー流量流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		凝縮水の質量流量
	診断動作	TATe weight		■ 総質量流量
	砂肉乳作	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
492	周波数出力のシミュレーション		シミュレーション周波数出力を無	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		効にする。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		凝縮水の質量流量
	=△水に乗り <i>化</i> −	XA7		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				温度
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
493	パルス出力のシミュレーション		シミュレーションパルス出力を無	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		効にする	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	aality Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
	フニーカス 長日 (工規 山 井吐11)	C		■ 質量流量 ■ 凝縮水の質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	C		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		 スイッチ出力のステータス オプション 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
494	シミュレーションスイッチ出力		シミュレーションスイッチ出力を	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		無効にする。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		凝縮水の質量流量
	診断動作	Warning		総質量流量
		vvarimig		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション ■ 基準体積流量
				■ 基字件傾加里■ 蒸気の品質
				無気の配員温度
				■ 体積流量
				一門原加里

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
495	診断イベントのシミュレーション		シミュレータの無効化	-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		
	診断動作	Warning		

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	ショートテキスト		
497	ブロック出力シミュレーション	ブロック出力シミュレーション		-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good		
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	С		
	診断動作	Warning		

1) ステータス信号を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
538	フローコンピュータの設定が正し	しくありません	入力値 (圧力、温度) をチェックし	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		てください。	■ エネルギー流量■ 熱量の差
	Quality	Good		■ ローフローカットオフ オプション
	Quality substatus	Non specific		オプジョン■ 質量流量
				凝縮水の質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		■ スイッチ出力のステー タス オプション
				基準体積流量蒸気の品質

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
539	フローコンピュータの設定が正し	くありません	1. 入力値 (圧力、温度) をチェッ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		クしてください。 2. 流体特性が許容値かチェックし	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Bad	てください。	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Configuration error		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		凝縮水の質量流量
	⇒ ∧ Nor ≠ L / /	.,		■ 総質量流量
	診断動作	Alarm		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
540	フローコンピュータの設定が正し	くありません	取り扱い説明書を参照して入力さ	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		れた基準値をチェックしてくださ い。	■ エネルギー流量■ 熱量の差
	Quality	Good		■ ローフローカットオフ オプション
	Quality substatus	Non specific		オプラョン■ 質量流量
				凝縮水の質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		スイッチ出力のステータス オプション基準体積流量蒸気の品質

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
570	反転した差エネルギー		設置位置をチェックしてください	熱量の差
	測定変数のステータス		(流れ方向の設定)	
	Quality	Bad		
	Quality substatus	Configuration error		
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	F		
	診断動作	Alarm		

1) ステータス信号を変更できます。

12.5.4 プロセスの診断

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
801	供給電圧不足		供給電圧が低すぎます。電圧を上	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	「時] ¹⁾	げてください。 	■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Alarm		総質量流量スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				温度
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 1)
- 2)
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
828	周囲温度が低すぎます		プリアンプの周囲温度を上げてく	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷時] ¹⁾	ださい。 	エネルギー流量流速	
	Quality	Good		熱量の差ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
	2)			■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量総質量流量
	診断動作 [工場出荷時] 3)	Warning		 * 総負重流重 * スイッチ出力のステータス オプション * レイノルズ数 * 基準体積流量 * 蒸気の品質 * 温度 * 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 診断動作を変更できます。 1)
- 2) 3)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
829	周囲温度が高すぎます		プリアンプの周囲温度を下げてく	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾	ださい。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
		T		■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
		Warning		■総質量流量
		warming		■ スイッチ出力のステー タス オプション
				ラス オフション ■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■ 温度
				■ 体積流量

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。
- 2) ステータス信号を変更できます。
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
832	基板温度が高すぎます		周囲温度を下げてください。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾		■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		■ 質量流量■ 凝縮水の質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Warning		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。
- 2) ステータス信号を変更できます。
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
833	基板温度が低すぎます		周囲温度を上げて下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾		■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Warning		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

- 1) 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。
- 2) ステータス信号を変更できます。
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
834	プロセス温度が高すぎます		プロセス温度を下げて下さい。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷] ¹⁾		■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
		Warning		■ 総質量流量
	砂剛勁下[工物山仰呵]	vvarining		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■蒸気の品質
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 1)
- 2)
- 診断動作を変更できます。 3)

	診断情報		修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
835	プロセス温度が低すぎます		プロセス温度を上げてください。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	ī時] ¹⁾		■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
		IA/a waina a		■ 総質量流量
	砂煳勁作[工場ഥ何时]	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 1)
- ステータス信号を変更できます。 2)
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
841	流速が速過ぎます		流速を下げてください。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷時] ¹⁾			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
		YA7 .		■ 総質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
			■ 基準体積流量	
			素気の品質	
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 診断動作を変更できます。 1)
- 2)
- 3)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
842	プロセスのリミット値		ローフローカットオフ有効!	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		1. ローフローカットオフの設定を 確認してください。	エネルギー流量流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		ローノローガットオノ オプション 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] 1)	S		凝縮水の質量流量
	診断動作	Warning		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 温度 体積流量

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
844	センサ範囲を越えています		流速を下げてください。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	ī時] ¹⁾		■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Warning		 総質量流量 スイッチ出力のステータス オプション レイノルズ数 基準体積流量 蒸気の品質 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 診断動作を変更できます。 1)
- 2)
- 3)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
870	測定の不確かさが増加しました		1. プロセスを確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾	2. 流量を増やしてください。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
		YA7		■ 総質量流量
	診断期件 工場出何時 ' '	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数■ 基準体積流量
				■ 基字件傾加里■ 蒸気の品質
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 1)
- ステータス信号を変更できます。 2)
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
871	蒸気が飽和状態に近づいています	-	プロセスの状態をチェックして下	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	[時] ¹⁾	さい。	エネルギー流量熱量の差
	Quality	Good		■ ローフローカットオフ オプション
	Quality substatus	Non specific		オプラョン■ 質量流量
				凝縮水の質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		■ 総質量流量
	診断動作 [工場出荷時] 3)	Warning		スイッチ出力のステータス オプション基準体積流量蒸気の品質

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 1)
- ステータス信号を変更できます。 2)
- 診断動作を変更できます。 3)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショー	-トテキスト		
872	湿り蒸気を検出しました		1. プロセスを確認。	■ エネルギー流量
	測定変数のステータス [工場出荷時] ¹⁾		2. プラントを確認。	■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality	Good		オプション - 凝縮水の質量流量
	Quality substatus	Non specific		 級細小の負重加里 総質量流量
				■ スイッチ出力のステー
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		タスオプション
	診断動作 [工場出荷時] 3)	Warning		基準体積流量素気の品質

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 1)
- 2)
- 3) 診断動作を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	ートテキスト		
873	水を検出		プロセスを確認 (配管内の水)	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷	5時] ¹⁾		エネルギー流量熱量の差
	Quality	Good		■ ローフローカットオフ オプション
	Quality substatus	Non specific		■ 質量流量
				凝縮水の質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		■ 総質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Warning		スイッチ出力のステータス オプション基準体積流量蒸気の品質

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。
- 2)
- 診断動作を変更できます。 3)

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
874	X% 仕様無効		1. 圧力、温度を確認。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 流速を確認。 3. 流量変動を確認。	エネルギー流量熱量の差
	Quality	Uncertain		■ ローフローカットオフ オプション
	Quality substatus	Non specific		4 プラョン■ 質量流量
				凝縮水の質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		スイッチ出力のステータスオプション基準体積流量蒸気の品質

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
882	入力信号		1. 入力設定をチェック	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス		2. 圧力センサまたはプロセス状態 をチェック	■ エネルギー流量 ■ 流速
	Quality	Bad		■ 熱量の差
	Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	F		凝縮水の質量流量
	診断動作	Alarm		■ 総質量流量 ■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質
				温度
				■ 体積流量

1) ステータス信号を変更できます。

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
945	センサ範囲を越えています		すぐにプロセス条件 (圧力、温度レ	・飽和蒸気圧力の計算値
	御史亦数のファータフ [工提出斎時] リ		ーティング) をチェックしてください。	■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Warning		■ 総質量流量
	砂剛勁下[工物山何吋]	warming		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				■ 蒸気の品質 - 体験済長
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 1)
- ステータス信号を変更できます。 2)
- 3) 診断動作を変更できます。

診断	情報	修理	影響される測定変数
ショー	-トテキスト		
振動が検出されました		設置を確認してください。	・飽和蒸気圧力の計算値
測定変数のステータス			■ エネルギー流量 ■ 流速
Quality	Uncertain		熱量の差
Quality substatus	Non specific		■ ローフローカットオフ オプション
			■ 質量流量
ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		凝縮水の質量流量
診断動作	Warning		■ 総質量流量
的的到上	vvarining		■ スイッチ出力のステー
			タス オプション
			■ レイノルズ数■ 基準体積流量
			素字件領流里素気の品質
			- 然 X V m 頁 - 体積流量
	ショー 振動が検出されました 測定変数のステータス Quality	測定変数のステータス Quality Uncertain Quality substatus Non specific ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾ S	ショートテキスト振動が検出されました測定変数のステータスQualityUncertainQuality substatusNon specificステータス信号 [工場出荷時] 1) S

	診断	情報	修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
947	振動が大き過ぎます		設置を確認してください。	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス [工場出荷時] ¹⁾			■ エネルギー流量■ 流速
	Quality	Good		■ 熱量の差■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ²⁾	S		凝縮水の質量流量
	→ MC科(CT III II 共中13)	A1		■ 総質量流量
	診断動作 [工場出荷時] ³⁾	Alarm		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
				■ 基準体積流量
				素気の品質
				■ 体積流量

- 品質を変更できます。 これにより、測定変数の全体ステータスが変更されます。 ステータス信号を変更できます。 1)
- 2)
- 診断動作を変更できます。 3)

診断情報			修理	影響される測定変数
番号	ショ-	-トテキスト		
948	Signal quality bad		Check process conditions: wet gas, pulsation Check installation: vibration	・飽和蒸気圧力の計算値
	測定変数のステータス			エネルギー流量流速
	Quality	Uncertain		■ 熱量の差 ■ ローフローカットオフ
	Quality substatus	Non specific		オプション
				■ 質量流量
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		凝縮水の質量流量
	⇒人水C重ね <i>U</i> ~	XA7		■ 総質量流量
	診断動作	Warning		■ スイッチ出力のステー
				タス オプション
				■ レイノルズ数
			■ 基準体積流量	
			素気の品質	
				■ 体積流量

診断情報			修理	影響される測定変数
番号	ショートテキスト			
972	過熱状態を過ぎた程度		1. プロセス状態をコントロールしてください 2. 圧力計を付けるか正しい固定圧	-
	測定変数のステータス			
	Quality	Good	力値を入力してください	
	Quality substatus	Non specific		
	ステータス信号 [工場出荷時] ¹⁾	S		
	診断動作 [工場出荷時] ²⁾	Warning		

- 1) ステータス信号を変更できます。
- 2) 診断動作を変更できます。

12.5.5 以下の診断情報を表示するための動作条件

- 😜 以下の診断情報を表示するための動作条件:
 - 診断メッセージ **871 蒸気が飽和状態に近づいています**:プロセス温度が飽和蒸気線から 2K 以内になっている
 - 診断情報 872: 測定された蒸気品質が設定された蒸気品質のリミット値を下回っている (リミット値: エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断のリミット値 → 蒸気品質のリミット値)
 - 診断情報 873: プロセス温度が ≤0℃
 - 診断情報 874:湿り蒸気の検出/測定がプロセスパラメータ (圧力、温度、速度) に設定されたリミット値の範囲外
 - 圧力: 0.05~10 MPa
 - 温度: +81.3~+320°C (+178.3~+608°F)
 - 流速:計測チューブに応じて異なる、EhDSで設定
 - 診断情報 972: 過熱度が設定されたリミット値を超過 (リミット値: エキスパート → システム → 診断イベントの処理 → 診断のリミット値 → 過熱超過の程度)

12.5.6 温度補償時の緊急モード

- ▶ 温度測定の変更: PT1+PT2 から PT1 オプション、PT2 オプション、または OFF オプション
 - → **OFF** オプションを選択した場合、機器は固定のプロセス圧力を使用して計算します。

12.6 未処理の診断イベント

診断 メニュー を使用すると、現在の診断イベントおよび前回の診断イベントを個別に表示させることが可能です。

- ♀ 診断イベントの是正策を呼び出す方法:
 - 現場表示器を使用→ 🖺 139
 - ■「FieldCare」操作ツールを使用→ 🖺 141
 - ■「DeviceCare」操作ツールを使用→ 🖺 141
- その他の未処理の診断イベントは**診断リスト** サブメニュー→
 日 174 に表示されます。

ナビゲーション

「診断」 メニュー

연 診断	
現在の診断結果	→ 🗎 173
前回の診断結果	→ 🖺 173
再起動からの稼動時間	→ 🖺 173
稼動時間	→ 🖺 173

パラメータ概要(簡単な説明付き)

パラメータ	必須条件	説明	ユーザーインターフェイ ス
現在の診断結果	1つの診断イベントが発生していること。	診断情報に加えて現在発生している 診断イベントを表示。	診断動作のシンボル、診断 コード、ショートメッセー
		2 つあるいはそれ以上のメッセージが同時に発生した場合は、 最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。	ÿ
前回の診断結果	すでに2つの診断イベントが発生していること。	診断情報に加えて以前に発生した現在の診断イベントを表示。	診断動作のシンボル、診断 コード、ショートメッセー ジ
再起動からの稼動時間	-	最後に機器が再起動してからの機器 の運転時間を表示。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、 秒 (s)
稼動時間	-	装置の稼働時間を示す。	日 (d)、時 (h)、分 (m)、 秒 (s)

12.7 診断/トランスデューサブロックの診断メッセージ

- 現在の診断結果 パラメータ (actual diagnostics) には、最優先のメッセージが表示 されます。
- 診断 1 パラメータ (diagnostics_1) ~診断 5 (diagnostics 5) を使用すると、アクティブなアラームのリスト表示が可能です。5 件以上のメッセージが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示部に示されます。
- 前回の診断結果 パラメータ (previous_diagnostics) を使用して、すでにアクティブでなくなった前回のアラームを表示させることができます。

12.8 診断リスト

現在未処理の診断イベントを最大 5 件まで関連する診断情報とともに**診断リスト** サブメニュー に表示できます。5 件以上の診断イベントが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるイベントが表示部に示されます。

ナビゲーションパス

診断→診断リスト



A0014006-JA

■ 23 現場表示器の表示例

- 計 診断イベントの是正策を呼び出す方法:
 - 現場表示器を使用→ 🖺 139
 - ■「FieldCare」操作ツールを使用→ 🖺 141
 - ■「DeviceCare」操作ツールを使用→ 🖺 141

12.9 イベントログ

12.9.1 イベントログの読み出し

イベントリストサブメニューでは、発生したイベントメッセージの一覧を時系列に表示できます。

ナビゲーションパス

診断 メニュー → **イベントログブック** サブメニュー → イベントリスト



A0014008-JA

图 24 現場表示器の表示例

- 最大 20 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。
- 拡張 HistoROM アプリケーションパッケージ (注文オプション) が有効な場合、イベントリストには最大 100 件までストア可能です。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント→ 🖺 145
- 情報イベント→ 🖺 175

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルが割り当てられます。

- 診断イベント
 - : イベントの発生
 - 母:イベントの終了
- 情報イベント
 - **ᢒ**:イベントの発生
- ♀ 診断イベントの是正策を呼び出す方法:
 - 現場表示器を使用→ 🖺 139
 - ■「FieldCare」操作ツールを使用→ 🖺 141
 - ■「DeviceCare」操作ツールを使用→ 🖺 141
- ・表示されたイベントメッセージのフィルタリング →

 175

12.9.2 イベントログブックのフィルタリング

フィルタオプション パラメータを使用すると、**イベントリスト**サブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリを設定できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- ■機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- メンテナンスが必要 (M)
- ■情報 (I)

12.9.3 情報イベントの概要

診断イベントとは異なり、情報イベントは診断リストには表示されず、イベントログブックにのみ表示されます。

情報番号	情報名
I1000	(装置 OK)
I1079	センサが交換されました。
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済
I1092	HistoROM のバックアップ削除
I1110	書き込み保護スイッチ変更
I1137	電子部が交換されました
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1156	メモリエラー トレンド
I1157	メモリエラー イベントリスト
I1185	表示バックアップ完了
I1186	表示ディスプレイでの復元
I1187	表示ディスプレイでダウンロードされた設定
I1188	表示データクリア済

情報番号	情報名
I1189	バックアップ比較完了
I1227	センサ応急モード有効
I1228	センサ応急モードエラー
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1444	機器の検証パス
I1445	機器の検証のフェール
I1459	フェール: I/O モジュールの検証
I1461	フェール:センサの検証
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了
I1552	フェール:メイン電子モジュール検証
I1553	フェイル:プリアンプの検証

12.10 機器のリセット

Restart パラメータ (\rightarrow **自** 110) を使用すると、機器設定全体または設定の一部を決められた状態にリセットできます。

12.10.1「Restart」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
Uninitialized	この選択は、機器に影響しません。
Run	この選択は、機器に影響しません。
Resource この選択は、機器に影響しません。	
Defaults	すべての FOUNDATION フィールドバスブロックが初期設定にリセットされます。 例:アナログ入力チャンネルが Uninitialized オプション になります。
Processor	機器はリスタートします。
納入時の状態に 高度な FOUNDATION フィールドバスパラメータ (FOUNDATION スプロック、スケジュール情報) および、ユーザー固有の初期設 た機器パラメータが、ユーザー固有の値にリセットされます。	

12.10.2「サービスリセット」 パラメータの機能範囲

オプション	説明
Uninitialized	この選択は、機器に影響しません。
出荷時の設定 + M I B	高度な FOUNDATION フィールドバスパラメータ (FOUNDATION フィールドバスブロック、スケジュール情報、デバイスのタグ、機器アドレス) および、ユーザー固有の初期設定で注文された機器パラメータが、ユーザー固有の値にリセットされます。
ENP restart	電子銘板のパラメータがリセットされます。 機器はリスタートします。

12.11 機器情報

機器情報 サブメニューには、機器の識別に必要な各種情報を表示するパラメータがすべて含まれています。

ナビゲーション

「診断」メニュー→機器情報

▶機器情報	
デバイスのタグ	→ 🖺 177
シリアル番号	→ 🖺 177
ファームウェアのバージョン	→ 🗎 177
オーダーコード	→ 🗎 177
拡張オーダーコード 1	→ 🗎 177
拡張オーダーコード 2	→ 🗎 177
ENP バージョン	→ 🗎 178
Device revision	→ 🗎 178
Device type	→ 🖺 178

パラメータ概要 (簡単な説明付き)

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス / ユーザー入力	工場出荷時設定
デバイスのタグ	測定ポイントの名称を入力。	最大 32 文字 (英字、数字、または特殊文字 (例:@,%,/)など)	EH_Prowirl_200_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
シリアル番号	機器のシリアル番号を表示。	最大 11 文字の英字および数 字	-
ファームウェアのバージョン	ファームウェアバージョンの表示。	以下の形式の文字列: xx.yy.zz	-
オーダーコード	機器のオーダコードの表示。 オーダーコードはセンサおよび変換器の銘板の「オーダーコード」欄に明記されています。	英字、数字、特定の句読点から成る文字列	-
拡張オーダーコード 1	拡張オーダコードの1番目の部分を表示。	文字列	-
拡張オーダーコード 2	拡張オーダコードの2番目の部分を表示。 拡張オーダーコードもセンサおよび 変換器の銘板の「拡張オーダーコード」欄に明記されています。	文字列	_

パラメータ	説明	ユーザーインターフェイス/ ユーザー入力	工場出荷時設定
ENP バージョン	電子ネームプレート (ENP)のバージョンを表示。	形式 xx.yy.zz の文字列	-
Device type	フィールドバス協会に登録されたデバイス タイプの表示。	Prowirl 200	-
Device revision	Manufacturer revision number associated with the resource - used by an interface device to locate the DD file for the resource.	0~255	2

12.12 ファームウェアの履歴

リリース 日付	ファームウェ アのバージョ ン	「ファームウェ アのバージョ ン」のオーダー コード	ファームウェア変更	資料 の種 類	関連資料
2018年1月	01.01.zz	オプション 71	■ パラメータのダウンロード後に機器の再起動が不要 ■ 追加のプロセス変数: ■ 密度 ■ 凝縮水質量流量 ■ 圧力 ■ 過熱度 ■ 比体積 ■ 現場表示器、データロガーと相互接続可能なプロセス変数 (トレンド) ■ 検証進捗インジケータ (0~100%) ■ 新しい湿り蒸気測定アプリケーションパッケージ ■ 蒸気での操作を簡素化 ■ 低流量の湿り蒸気の場合に、より安定した信号処理 ■ FF-スタックへのアップデート Heartbeat Verification アプリケーションパッケージへのアップデート 新しい低流量メニュー構造 新しいトランスデューサブロック構造 イベントログブックおよびトレンド表示	取扱明書	BA01694D/06 /EN/01.18

- ファームウェアのバージョンと以前のバージョン、インストールされたデバイス記述ファイルおよび操作ツールとの互換性については、メーカー情報資料の機器情報を参照してください。
- ⋠ メーカー情報は、以下から入手できます。
 - 弊社ウェブサイトのダウンロードエリアより: www.endress.com → Download
 - 次の詳細を指定します。
 - 製品ルートコード: 例、7F2C 製品ルートコードはオーダーコードの最初の部分:機器の銘板を参照
 - テキスト検索:メーカー情報
 - メディアタイプ:ドキュメント 技術資料

13 メンテナンス

13.1 メンテナンス作業

特別なメンテナンスは必要ありません。

13.1.1 外部洗浄

機器の外部を洗浄する場合は、必ずハウジングまたはシールの表面に傷をつけない洗浄 剤を使用してください。

13.1.2 内部洗浄

注記

不適切な器具や洗浄液を使用すると、トランスデューサを損傷する恐れがあります。

▶ 配管洗浄にはピグを使用しないでください。

13.1.3 シールの交換

センサシールの交換

注記

流体と接触するシールは、必ず交換してください。

▶ 交換する際には、弊社指定のシールのみを使用してください。シールの交換

ハウジングシールの交換

注記

粉塵雰囲気で機器を使用する場合:

- ▶ 必ず弊社指定のシールを使用してください。
- 1. 破損したシールのみ、Endress+Hauserの純正シールと交換します。
- 2. ハウジングの溝にはめ込まれたシールは、汚れおよび損傷のない状態でなければなりません。
- 3. 必要に応じて、シールの乾燥、清掃、交換を行います。

13.2 測定機器およびテスト機器

Endress+Hauser は、Netilion やテスト機器など、さまざまな測定機器やテスト機器を提供しています。

・ サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

一部の測定機器およびテスト機器のリスト:→

□ 185

13.3 当社サービス

Endress+Hauserでは、再校正、メンテナンスサービス、機器テストなど、メンテナンスに関する幅広いサービスを提供しています。

サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

14 修理

14.1 一般的注意事項

14.1.1 修理および変更コンセプト

Endress+Hauser の修理および変更コンセプトでは、次のことが考慮されています。

- ■機器はモジュール式の構造となっています。
- スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する取付指示が付属します。
- 修理は、Endress+Hauser サービス担当または適切な訓練を受けたユーザーが実施します。
- 認証を取得した機器は、Endress+Hauser サービス担当または工場でのみ別の認証取 得機器に交換できます。

14.1.2 修理および変更に関する注意事項

機器の修理および変更を行う場合は、以下の点に注意してください。


- ▶ 当社純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 取付指示に従って修理してください。
- ▶ 適用される規格、各地域/各国の規定、防爆資料 (XA)、認証を遵守してください。
- ▶ すべての修理/変更作業を文書化し、Netilion Analytics に詳細情報を入力してください。

14.2 スペアパーツ

交換可能な機器コンポーネントの一部は、端子部カバーの概要ラベルに明記されています。

スペアパーツ概要ラベルには以下の情報が含まれます。

- ■機器の主要なスペアパーツのリスト (スペアパーツの注文情報を含む)
- デバイスビューワーへの URL (www.endress.com/deviceviewer): 機器のスペアパーツがすべてオーダーコードとともにリストされており、注文することが可能です。 関連する設置要領書がある場合は、これをダウンロードすることもできます。

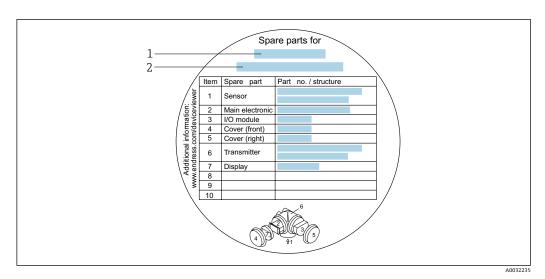

■ 25 端子部カバーの「スペアパーツ概要ラベル」の例

- 1 機器名
- 2 機器シリアル番号
- 😭 機器シリアル番号:
 - これは、機器銘板とスペアパーツ概要ラベルに明記されています。
 - 機器情報 サブメニュー 内のシリアル番号 パラメータを使用して読み出せます。

14.3 Endress+Hauser サービス

Endress+Hauser は、さまざまなサービスを提供しています。

サービスの詳細については、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

14.4 返却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

- 1. ウェブページの情報を参照してください。 https://www.endress.com/support/return-material
 - 歩 地域を選択します。
- 2. 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包 してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

14.5 廃棄

電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

14.5.1 機器の取外し

1. 機器の電源をオフにします。

▲ 警告

プロセス条件によっては、危険が及ぶ可能性があります。

- ▶ 機器内の圧力、高温、腐食性測定物を使用するなど、危険なプロセス条件の場合は 注意してください。
- 2. 「機器の取付け」および「機器の接続」セクションに明記された取付けおよび接続手順と逆の手順を実施してください。安全上の注意事項に従ってください。

14.5.2 機器の廃棄

▲ 警告

健康に有害な流体によって、人体や環境に危険が及ぶ可能性があります。

▶ 隙間に入り込んだ、またはプラスチックから拡散した物質など、健康または環境に 有害な残留物を、機器および隙間の溝からすべて確実に除去してください。

廃棄する際には、以下の点に注意してください。

- ▶ 適用される各地域/各国の規定を遵守してください。
- ▶ 機器コンポーネントを適切に分別および再利用してください。

15 アクセサリ

変換器およびセンサには、アクセサリも多数用意されています。詳細については、最寄りの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。オーダーコードに関する詳細は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください:www.endress.com。

15.1 機器固有のアクセサリ

15.1.1 変換器用

アクセサリ	説明		
Prowirl 200 変換器	交換用あるいは在庫用変換器。オーダーコードを使用して以下の仕様を決定します。		
リモートディスプレイ FHX50	表示モジュールを取り付けるための FHX50 ハウジング FHX50 ハウジングが適応するモジュール: SD02 表示モジュール (プッシュスイッチ) SD03 表示モジュール (タッチコントロール) 接続ケーブル長:最大 60 m (196 ft) (注文可能なケーブル長:5 m (16 ft)、10 m (32 ft)、20 m (65 ft)、30 m (98 ft)) 計測機器は FHX50 ハウジングおよび表示モジュールとともに注文できます。それぞれのオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。 計測機器のオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。 計測機器のオーダーコード、仕様コード 030: オプション L または M 「FHX50 ディスプレイ用」 FHX50 ハウジングのオーダーコード、仕様コード 050 (機器バージョン): オプション A 「FHX50 ディスプレイ用」 FHX50 ハウジングのオーダーコード、仕様コード 020 (ディスプレイ、操作)の希望する表示モジュールによります: オプション E:SD02 表示モジュール (プッシュスイッチ) オプション E:SD03 表示モジュール (タッチコントロール) FHX50 ハウジングを改造キットとして注文することもできます。計測機器の表示モジュールは FHX50 ハウジングで使用します。FHX50 ハウジングのオーダーコードで以下のオプションを選択する必要があります。 仕様コード 050 (計測機器バージョン):オプション B「FHX50 ディスプレイ用以外」		
	 仕様コード 020 (ディスプレイ、操作): オプション A「なし、既存のデバイスディスプレイを使用」 個別説明書 SD01007F (オーダー番号: FHX50) 		
2 線式機器用の過電圧保 護	過電圧保護モジュールは、機器と一緒に注文することをお勧めします。製品構成、仕様コード 610「取付アクセサリ」、オプション NA「過電圧保護」を参照してください。改造の場合のみ別注が必要です。 OVP10:1 チャンネル機器 (コード 020、オプション A):		

アクセサリ	説明	
保護カバー	保護カバーは、機器を直射日光、降雨、雹などから保護するために使用します。これは以下の製品構成から機器と一緒にご注文いただけます。「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション PB「保護カバー」 個別説明書 SD00333F	
	(オーダー番号:71162242)	
変換器ホルダ (パイプ取付け)	分離型変換器を呼び口径 20~80 mm (3/4~3") のパイプに取り付けて固定する場合に使用 「同梱アクセサリ」のオーダーコード、オプション PM	

15.1.2 センサ用

アクセサリ	説明
整流器	必要な上流側直管長を短縮するために使用します。 (オーダー番号: DK7ST) 整流器の寸法

15.2 通信関連のアクセサリ

アクセサリ	説明	
Commubox FXA291	CDI インタフェース (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress +Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。	
	頂 技術仕様書 TI00405C	
Fieldgate FXA42	接続された 4~20 mA アナログ計測機器およびデジタル計測機器の測定値を伝送します。	
	■ 技術仕様書 TI01297S ■ 取扱説明書 BA01778S ■ 製品ページ: www.endress.com/fxa42	
Field Xpert SMT50	機器設定用の Field Xpert SMT50 タブレット PC は、非危険場所でのモバイルプラントアセット管理を可能にします。これは、設定およびメンテナンスの担当者が、デジタル通信インタフェースを使用してフィールド機器を管理し、進捗状況を記録するために適しています。このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールインワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイクル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ操作できるツールです。	
	■ 技術仕様書 Ti01555S ■ 取扱説明書 BA02053S ■ 製品ページ: www.endress.com/smt50	
Field Xpert SMT70	機器設定用の Field Xpert SMT70 タブレット PC は、危険場所や非危険場所での モバイルプラントアセット管理を可能にします。これは、設定およびメンテナ ンスの担当者が、デジタル通信インタフェースを使用してフィールド機器を管 理し、進捗状況を記録するために適しています。 このタブレット PC は、ドライバライブラリがプレインストールされたオールイ ンワンソリューションとして設計されており、フィールド機器のライフサイク ル全体にわたる管理に使用可能な、使いやすいタッチ操作できるツールです。	
	■ 技術仕様書 Ti01342S ■ 取扱説明書 BA01709S ■ 製品ページ: www.endress.com/smt70	
Field Xpert SMT77	機器設定ツール Field Xpert SMT77 タブレット PC を使用すると、Ex ゾーン 1 に 分類される危険場所でのモバイルプラントアセット管理が可能になります。	
	■ 技術仕様書 Ti01418S ■ 取扱説明書 BA01923S ■ 製品ページ: www.endress.com/smt77	

15.3 サービス関連のアクセサリ

アクセサリ	説明	
Applicator	Endress+Hauser 製計測機器のセレクション/サイジング用ソフトウェア: 産業要件に応じた計測機器の選定 最適な流量計を選定するために必要なあらゆるデータの計算 (例:呼び口径、圧力損失、流速、精度) 計算結果を図で表示 プロジェクトの全期間中、部分オーダーコードの確認、あらゆるプロジェクト関連データおよびパラメータの管理、文書化、アクセスが可能です。 Applicator は以下から入手可能: インターネット経由: https://portal.endress.com/webapp/applicator	
Netilion	IIoT エコシステム:現場に眠っていた情報を引き出して活用できるサービス Endress+Hauser の Netilion IloT エコシステムにより、プラント性能の最適化、ワークフローのデジタル化、知識の共有、コラボレーションの強化を実現できます。 Endress+Hauser は、長年にわたるプロセスオートメーションでの経験を活かして、プロセス産業に IloT エコシステムを構築し、提供されるデータから有益な知識や情報を容易に取得できるようにします。その情報を活用してプロセスを最適化できるため、プラントの可用性、効率、信頼性が向上し、最終的にはプラントの収益向上につながります。 www.netilion.endress.com	
FieldCare	Endress+Hauser の FDT ベースのプラントアセット管理ツールです。 システム内のすべてのインテリジェントなフィールド機器を設定できるため、フィールド機器の管理に役立ちます。ステータス情報を使用することにより、各機器のステータスと状態を容易かつ効果的にチェックできます。 取扱説明書 BA00027S / BA00059S	
DeviceCare	Endress+Hauser 製フィールド機器の接続および設定用ツール。 「」 イノベーションカタログ IN01047S	

15.4 システムコンポーネント

アクセサリ	説明
Memograph M グラフィックデータマネージャ	Memograph M グラフィックデータマネージャには、関連する測定変数の情報がすべて表示されます。測定値を正確に記録し、リミット値の監視、測定点の解析を行います。これらのデータは 256 MB の内部メモリに保存されます。また、SD カードや USB メモリにも保存できます。 ・ 技術仕様書 TI00133R ・ 取扱説明書 BA00247R

16 技術データ

16.1 アプリケーション

本機器は、液体、気体、蒸気の流量測定に使用することを目的としたものです。

機器が耐用年数にわたって適切な動作条件を維持することを保証するため、接液部材質が十分に耐性のある測定物にのみ使用してください。

16.2 機能とシステム構成

測定原理

渦流量計はカルマン渦列と呼ばれる現象を基に流量を計測しています。

計測システム

本機器は変換器とセンサから構成されます。

機器の型は、以下の2種類です。

- ■一体型 変換器とセンサが機械的に一体になっています。
- 分離型 変換器とセンサは別の場所に設置されます。

計測機器の構成に関する情報 → 🖺 12

16.3 入力

測定変数

直接測定するプロセス変数

「センサバージョン;DSC センサ;計測チューブ」のオーダーコード			
オプション	説明	測定変数	
AA	体積; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当	体積流量	
AB	体積;アロイ C22; SUS 316L 相当		
AC	体積;アロイ C22;アロイ C22		
BA	体積 高温; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当		
ВВ	体積 高温; アロイ C22; SUS 316L 相当		

「センサバージョン;DSC センサ;計測チューブ」のオーダーコード			
オプション	説明	測定変数	
CA	質量; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当 (温度計内蔵)	■ 体積流量	
СВ	質量;アロイ C22; SUS 316L 相当 (温度計内蔵)	温度	
CC	質量; アロイ C22; アロイ C22 (温度計内蔵)		

計算される測定変数

「センサバージョン;DSC センサ;計測チューブ」のオーダーコード			
オプション	説明	測定変数	
AA	体積; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当	一定のプロセス条件下:	
AB	体積;アロイ C22; SUS 316L 相当	● 質量流量 ¹⁾● 基準体積流量	
AC	体積;アロイ C22;アロイ C22	以下の積算値:	
BA	体積 高温; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当	■ 体積流量 ■ 質量流量 ■ 基準体積流量	
BB	体積 高温;アロイ C22; SUS 316L 相当		

1) 質量流量を計算するために固定密度を入力する必要があります (設定 メニュー → 高度な設定 サブメニュー → 外部補正 サブメニュー → 固定密度 パラメータ)。

「センサバージョン;DSC センサ;計測チューブ」のオーダーコード			
オプション	説明	測定変数	
CA	質量; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当 (温度計内蔵)	■ 基準体積流量	
СВ	質量;アロイ C22; SUS 316L 相当 (温度計内蔵)	■ 質量流量■ 飽和蒸気圧力の計算値	
СС	質量;アロイ C22;アロイ C22 (温度計内蔵)	エネルギー流量熱量の差比体積過熱の程度	

「センサバージョン」のオーダーコード、オプション「質量流量 (温度計内蔵)」、「アプリケーションパッケージ」のオーダーコードとの組み合わせ			
オプション	説明	測定変数	
EU	湿り蒸気測定	素気の品質総質量流量凝縮水の質量流量	

測定範囲

測定範囲は、呼び口径、流体、環境影響によって決まります。

以下の設定値は、それぞれの呼び口径に対して可能な最も広い流量測定範囲 $(Q_{min} \sim Q_{max})$ です。流体特性および環境影響に応じて測定範囲は、さらに制限を受ける場合があります。追加の制限は、下限設定値および上限設定値の両方に適用されます。


流量測定範囲(SI 単位)

呼び口径 [mm]	液体 [m³/h]	気体/蒸気 [m³/h]
15	0.076~4.9	0.39~25
25	0.23~15	1.2~130
40	0.57~37	2.9~310
50	0.96~62	4.9~820
80	2.2~140	11~1800
100	3.7~240	19~3200
150	8.5~540	43~7300
200	15~950	75~13000
250	23~1500	120~20000
300	33~2100	170~28000

流量測定範囲(US単位)

呼び口径	液体	気体/蒸気
[in]	[ft³/min]	[ft³/min]
1/2	0.045~2.9	0.23~15
1	0.14~8.8	0.7~74
1½	0.34~22	1.7~180
2	0.56~36	2.9~480
3	1.3~81	6.4~1100
4	2.2~140	11~1900
6	5~320	25~4300
8	8.7~560	44~7500
10	14~880	70~12 000
12	19~1300	99~17000

流速

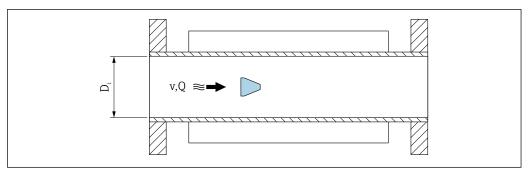

A003346

- D_i 計測チューブ内径 (寸法 K に相当)
- v 計測チューブ内の流速
- Q 流量

\blacksquare 計測チューブの内径 D_i は寸法 K で示されます。

詳細については、技術仕様書を参照してください→

□ 216。

流速の計算:

$$v [m/s] = \frac{4 \cdot Q [m^{3}/h]}{\pi \cdot D_{i} [m]^{2}} \cdot \frac{1}{3600 [s/h]}$$
$$v [ft/s] = \frac{4 \cdot Q [ft^{3}/min]}{\pi \cdot D_{i} [ft]^{2}} \cdot \frac{1}{60 [s/min]}$$

A0034301

下限設定値

レイノルズ数

レイノルズ数が 5000 より大きい場合にのみ発生する乱れた流速分布により、下限設定値に制限が適用されます。レイノルズ数は無次元数であり、流れる流体の粘性力に対する慣性力の比率で表され、配管流量の特性変数として使用されます。配管流量のレイノルズ数が 5000 以下の場合は、周期的渦が発生しなくなり、流量測定は実行できません。

レイノルズ数は次式のように計算されます。

$$Re = \frac{4 \cdot Q \left[m^3/s\right] \cdot \rho \left[kg/m^3\right]}{\pi \cdot D_i \left[m\right] \cdot \mu \left[Pa \cdot s\right]}$$

$$Re \, = \, \frac{4 \cdot Q \, \left[ft^3/s\right] \cdot \rho \, \left[lbm/ft^3\right]}{\pi \cdot D_i \, \left[ft\right] \cdot \mu \, \left[lbf \cdot s/ft^2\right]}$$

A0034291

Re レイノルズ数

Q 流量

D_i 計測チューブの内径 (寸法 K に相当)

μ 静粘度

ρ 密度

レイノルズ数 5000 は流体の密度/粘度および呼び口径とともに、対応する流量を計算するために使用されます。

$$Q_{\text{Re-5000}} \left[m^3 / h \right] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}} \left[m \right] \cdot \mu \left[Pa \cdot s \right]}{4 \cdot \rho \left[kg / m^3 \right]} \cdot 3600 \left[s / h \right]$$

$$Q_{\text{Re}=5000}\left[ft^3/h\right] = \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{_i}\left[ft\right] \cdot \mu\left[lbf \cdot s/ft^2\right]}{4 \cdot \rho\left[lbm/ft^3\right]} \cdot 60\left[s/min\right]$$

A0034302

Q_{Re=5000} 流量はレイノルズ数に依存

D_i 計測チューブの内径 (寸法 K に相当)

μ 静粘度

ρ 密度

信号振幅に基づく測定可能な最小流速

信号をエラーなしで評価できるよう、測定信号には特定の最小信号振幅が必要です。呼び口径を使用して、この振幅から対応する流量を導き出すことも可能です。

最小信号振幅は、DSC センサの感度設定、蒸気品質 \mathbf{x} 、現在の振動力 \mathbf{a} に応じて異なります。

値 mf は密度 1 kg/m^3 (0.0624 lbm/ft^3) における、振動なしで測定可能な最小流速 (湿り蒸気ではない) に相当します。

値 **mf** は **感度** パラメータ (値範囲 1~9、工場設定 5) を使用して、 $20\sim6$ m/s (6~1.8 ft/s) の範囲で設定できます (工場設定 12 m/s (3.7 ft/s))。

信号振幅に起因する測定可能な最小流速 v_{AmpMin} は、 **感度** パラメータ および蒸気品質 x または現在の振動力 a から導き出されます。

$$v_{\text{AmpMin}} [\text{m/s}] = \text{max} \begin{cases} \frac{\text{mf } [\text{m/s}]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho \, [\text{kg/m}^3]}{1 \, [\text{kg/m}^3]}}} \\ \frac{\sqrt{50 [\text{m}] \cdot \text{a} \, [\text{m/s}^2]}}{x^2} \end{cases}$$

$$v_{\text{AmpMin}} [\text{ft/s}] = \text{max} \begin{cases} \frac{\text{mf } [\text{ft/s}]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho \, [\text{lbm/ft}^3]}{0.0624 \, [\text{lbm/ft}^3]}}} \\ \frac{\sqrt{164 \, [\text{ft}] \cdot \text{a} \, [\text{ft/s}^2]}}{x^2} \end{cases}$$

Δ0034303

v_{AmpMin} 信号振幅に基づく測定可能な最小流速

 mf
 感度

 x
 蒸気品質

 ρ
 密度

信号振幅に基づく測定可能な最小流量

$$\begin{aligned} Q_{\text{AmpMin}}\left[m^3/h\right] &= \frac{v_{\text{AmpMin}}\left[m/s\right] \cdot \pi \cdot (D_i \left[m\right])^2}{4} \cdot 3600 \left[s/h\right] \\ \\ Q_{\text{AmpMin}}\left[ft^3/min\right] &= \frac{v_{\text{AmpMin}}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot (D_i \left[ft\right])^2}{4} \cdot 60 \left[s/min\right] \end{aligned}$$

A0034304

 Q_{AmpMin} 信号振幅に基づく測定可能な最小流量 v_{AmpMin} 信号振幅に基づく測定可能な最小流速 D_{i} 計測チューブの内径(寸法Kに相当)

ρ 密度

有効下限設定値

有効下限設定値 Q_{Low} は、 Q_{min} 、 $Q_{Re=5000}$ 、 Q_{AmpMin} の 3 つの値のうち、最大の値を使用して確定されます。

$$\begin{split} Q_{\text{Low}} \left[m^3 / h \right] &= max \; \left\{ \begin{array}{c} Q_{\text{min}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{Re-5000}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[m^3 / h \right] \\ \\ Q_{\text{Low}} \left[ft^3 / min \right] &= max \; \left\{ \begin{array}{c} Q_{\text{min}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Re-5000}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[ft^3 / min \right] \end{array} \right. \end{split}$$

A0034313

190

Q_{Low} 有効下限設定値

Q_{Re = 5000} 流量はレイノルズ数に依存

測定可能な最小流量

Q_{AmpMin} 信号振幅に基づく測定可能な最小流量

🚹 計算のために Applicator を使用できます。

上限設定値

 Q_{min}

信号振幅に基づく測定可能な最大流量

信号をエラーなしで評価できるよう、測定信号振幅は特定のリミット値以下でなければなりません。これにより、許容される最大流量 Q_{AmpMax} が導き出されます。

$$Q_{AmpMax} [m^{3}/h] = \frac{URV [m/s] \cdot \pi \cdot D_{i} [m]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^{3}]}{1 [kg/m^{3}]}}} \cdot 3600 [s/h]$$

$$Q_{\text{\tiny AmpMax}}\left[ft^3/\text{min}\right] = \frac{\text{URV}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot D_i \left[ft\right]^2}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[lbm/ft^3\right]}{0.0624 \left[lbm/ft^3\right]}}} \cdot 60 \left[s/\text{min}\right]$$

A0034316

Q_{AmpMax} 信号振幅に基づく測定可能な最大流量

 D_i 計測チューブの内径 (寸法Kに相当)

ρ 密度

上限設 最大流量を決定するためのリミット値:

定値 ● 呼び口径 15~40 mm: URV = 350 (URV) ● 呼び口径 50~300 mm: URV = 600

■ NPS ½~1½: URV = 1148 ■ NPS 2~12: URV = 1969

制限される上限設定値はマッハ数に依存

気体アプリケーションの場合、計測機器のマッハ数に関して 0.3 以下であることが求められ、上限設定値に追加の制限が適用されます。マッハ数 Ma は、流体内の音速 c に対する流速 v の比率を表します。

$$Ma = \frac{v [m/s]}{c [m/s]}$$

$$Ma = \frac{v [ft/s]}{c [ft/s]}$$

A0034321

Ma マッハ数

v 流速

c 音速

対応する流量は呼び口径を使用して導き出すことができます。

$$Q_{Ma=0.3} [m^3/h] = \frac{0.3 \cdot c [m/s] \cdot \pi \cdot D_i [m]^2}{4} \cdot 3600 [s/h]$$

$$Q_{Ma=0.3} \left[ft^{3}/min \right] = \frac{0.3 \cdot c \left[ft/s \right] \cdot \pi \cdot D_{_{i}} \left[ft \right]^{2}}{4} \cdot 60 \left[s/min \right]$$

VUU3/433

Q_{Ma=0.3} 制限される上限設定値はマッハ数に依存

c 音速

D_i 計測チューブの内径 (寸法 K に相当)

ρ 密度

有効上限設定値

有効上限設定値 Q_{High} は、 Q_{max} 、 Q_{AmpMax} 、 $Q_{Ma=0.3}$ の 3 つの値のうち、最小の値を使用して確定されます。

$$\begin{split} Q_{\text{High}} \left[m^3 / h \right] &= min \; \left\{ \begin{array}{l} Q_{\text{max}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[m^3 / h \right] \\ \\ Q_{\text{max}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \end{split}$$

A0034338

Q_{Hiqh} 有効上限設定値

Q_{max} 測定可能な最大流量

Q_{AmpMax} 信号振幅に基づく測定可能な最大流量

 $Q_{Ma=0.3}$ 制限される上限設定値はマッハ数に依存

液体の場合、キャビテーションの発生によって上限設定値が制限される可能性もあります。

🚹 計算のために Applicator を使用できます。

計測可能流量範囲

値は一般的に最大 49:1 となりますが、動作条件に応じて変わる場合があります (上限設定値と下限設定値の比率)。

入力信号

外部測定值

特定の測定変数の測定精度を上げるため、または基準体積流量を計算するため、オートメーションシステムにより計測機器にさまざまな測定値を連続して書き込むことができます。

- 測定精度を向上させるためのプロセス圧力 (Endress+Hauser は絶対圧力用の圧力伝 送器 (例: Cerabar M または Cerabar S) の使用を推奨)
- 測定精度を向上させるための測定物温度 (例:iTEMP)
- 基準体積流量を計算するための基準密度
- 各種の圧力伝送器を用意しています。Endress+Hauser にアクセサリとしてご注文ください。
 - 圧力伝送器を使用する場合:外部の機器を設置する際には下流側直管長に注意してください→

 ② 23。

機器に温度補正機能が付いていない場合は、以下の測定変数を計算するために外部の圧力測定値を読み込むことを推奨します。

- エネルギー流量
- 質量流量
- 基準体積流量

デジタル通信

FOUNDATION Fieldbus を介して測定値がオートメーションシステムから計測機器に書き込まれます。

16.4 出力

出力信号

パルス/周波数/スイッチ出力

機能	パルス、周波数、またはスイッチ出力として設定可能	
バージョン	パッシブ、オープンコレクタ	
最大入力值	■ DC 35 V ■ 50 mA	
電圧降下	■ ≤ 2 mA 時: 2 V ■ 10 mA 時: 8 V	
残留電流	≤ 0.05 mA	
パルス出力		
パルス幅	設定可能: 5~2 000 ms	
最大パルスレート	100 Impulse/s	
パルス値	設定可能	
割当て可能な測定変数	 質量流量 体積流量 基準体積流量 総質量流量 エネルギー流量 熱流量差 	
周波数出力		
出力周波数	設定可能: 0~1000 Hz	
ダンピング	設定可能: 0~999 秒	
パルス/ポーズ比	1:1	

割当て可能な測定変数	 体積流量 基準体積流量 質量流量 流速 温度 飽和蒸気圧の計算値 蒸気品質 総質量流量 エネルギー流量 熱流量差 圧力
スイッチ出力	
スイッチング動作	バイナリ、導通または非導通
スイッチング遅延	設定可能:0~100秒
スイッチング回数	無制限
割当て可能な機能	 オフ オン 診断動作 リミット値 体積流量 基準体積流量 質量流量 流速 題和蒸気圧の計算値 蒸気品質 総質量流量 エネルギー流量 熱流量差 圧力 レイノルズ数 積算計 1~3 ステータス ローフローカットオフのステータス

FOUNDATION フィールドバス

FOUNDATION フィールド バス	H1、IEC 61158-2、電気的に絶縁	
データ転送	31.25 kbit/s	
消費電流	15 mA	
許容電源電圧	9~32 V	
バス接続	逆極性保護内蔵	

アラーム時の信号

インターフェイスに応じて、以下のようにエラー情報が表示されます。

パルス/周波数/スイッチ出力

パルス出力		
フェールセーフモード パルスなし		
周波数出力		
フェールセーフモード	以下から選択: ■ 実際の値 ■ 0 Hz ■ 設定可能な値範囲:0~1250 Hz	

スイッチ出力	
	以下から選択: 現在のステータスオープンクローズ

FOUNDATION フィールドバス

ステータスおよびアラーム メッセージ	FF-891 に準拠した診断
エラー電流 FDE(Fault Disconnection Electronic)	0 mA

現場表示器

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
バックライト	さらに、SD03 現場表示器付き機器バージョンの場合:赤のライトが機器エラーを示します。

NAMUR 推奨 NE 107 に準拠するステータス信号

インタフェース/プロトコル

- デジタル通信経由: FOUNDATION Fieldbus
- サービスインタフェース経由 CDI インタフェース (Endress+Hauser Common Data Interface)

プレーンテキスト表示	原因と対処法に関する情報
------------	--------------

ローフローカットオフ

ローフローカットオフ値はプリセットされており、設定可能

電気的絶縁性

すべての入出力は、それぞれ電気的に絶縁されています。

プロトコル固有のデータ

製造者 ID	0x452B48	
識別番号	0x1038	
機器リビジョン	2	
DD リビジョン	情報およびファイルは以下から入手できます。	
CFF リビジョン	www.endress.com → ダウンロードエリアwww.fieldcommgroup.org	
機器テスタバージョン (ITK バージョン)	6.2.0	
ITK 承認ドライバナンバ	情報: www.endress.com www.fieldcommgroup.org	
リンクマスタ機能(LAS)	あり	
「リンクマスタ」と「基本デバ イス」の選択	あり 工場設定:基本デバイス	
ノードアドレス	工場設定: 247 (0xF7)	

サポートされる機能	以下の機能をサポートします。 再起動ENP 再起動診断イベント読み取りトレンドデータ読み取り
仮想通信路(VCR)	
VCR 番号	44
VFD のリンクオブジェクト番 号	50
永続エントリ	1
クライアント VCR	0
サーバー VCR	10
ソース VCR	43
シンク VCR	0
引用者 VCR	43
発行者 VCR	43
機器リンク機能	
スロット時間	4
PDU 間の最小遅延時間	8
最大応答遅延	最小 5
システム統合	システム統合の詳細については、を参照してください。● サイクリックデータ伝送● モジュールの説明● 実行時間■ メソッド

16.5 電源

端子の割当て

→ 🖺 32

使用可能な機器プラグ

→ 🖺 32

電源電圧

変換器

各出力ごとに外部電源が必要です。

使用可能な出力に次の電源電圧値が適用されます。

現場表示器なしの一体型用の電源1)

「出力;入力」のオーダーコード	最小 端子電圧 ²⁾	最大 端子電圧
オプション E : FOUNDATION Fieldbus、パルス/周波数/スイッチ出力	≥ DC 9 V	DC 32 V

- 1) パワーコンディショナーの外部供給電圧の場合
- 2) 現場操作器を使用する場合、最小端子電圧が上がります (以下の表を参照)。

現場操作器がある場合の最小端子電圧の上昇

「ディスプレイ;操作」のオーダーコード	最小端子電圧の上昇 端子電圧
オプション C : 現場操作器 SD02	+ DC 1 V
オプション E : ライト付きの現場操作器 SD03 (バックライト 不使用)	+ DC 1 V
オプション E : ライト付きの現場操作器 SD03 (バックライト 使用)	+ DC 3 V

消費電力変換器

「出力;入力」のオーダーコード	最大消費電力
オプション E : FOUNDATION Fieldbus、パルス/周波数/スイッチ出力	■ 出力 1 を使用した場合: 512 mW ■ 出力 1 および 2 を使用した場合: 2 512 mW

消費電流 FOUNDATION フィールドバス

15 mA

電源故障時/停電時

- ■積算計は測定された最後の有効値で停止します。
- 機器バージョンに応じて、設定は機器メモリまたは取り外し可能なデータメモリ (HistoROM DAT) に保持されます。
- エラーメッセージ (総稼働時間を含む) が保存されます。

電気接続 → □ 34

電位平衡 → 월 41

端子

- 内蔵の過電圧保護なしの機器バージョンの場合: 差込みスプリング端子、ケーブル断面積 0.5~2.5 mm² (20~14 AWG) 用
- 内蔵の過電圧保護ありの機器バージョンの場合:ネジ端子、ケーブル断面積 0.2~2.5 mm² (24~14 AWG) 用

電線口

★ 使用可能な電線口のタイプは、各機器バージョンに応じて異なります。

ケーブルグランド(Exd対応不可)

 $M20 \times 1.5$

電線管接続口用ねじ

- NPT 1/2"
- G ½"
- M20 × 1.5

ケーブル仕様

→ 🖺 30

過電圧保護

過電圧保護機能付きの機器をご注文いただけます。 「取付アクセサリ」のオーダーコード、オプション NA「過電圧保護」

入力電圧レンジ	値は電源電圧仕様に相当 → 🖺 33 1)。	
チャンネルあたりの抵抗	最大 2 · 0.5 Ω	
DC 放電開始電圧	400~700 V	
トリップサージ電圧	< 800 V	
1 MHz の静電容量	< 1.5 pF	
公称放電電流(8/20 μs)	10 kA	
温度範囲	-40~+85 °C (-40~+185 °F)	

- 内部抵抗の大きさに応じて電圧は低下します (Imin·Ri
- ➡ 過電圧保護付きの機器バージョンの場合、温度等級に応じて許容される周囲温度が 制限されます。
- □ 温度表の詳細については、機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してくださ

性能特性 16.6


基準動作条件

- エラーリミット (ISO/DIN 11631 に準拠)
- +20~+30 °C (+68~+86 °F)
- 0.2~0.4 MPa (29~58 psi)
- 国家標準に対してトレーサビリティが確保できる校正システム
- ・校正作業は機器と同じ仕様のプロセス接続で行われています。
- 測定誤差を確認するには、Applicator サイジング用ツールを使用してください。 → 🖺 185

最大測定誤差

基準精度

o.r. = 読み値

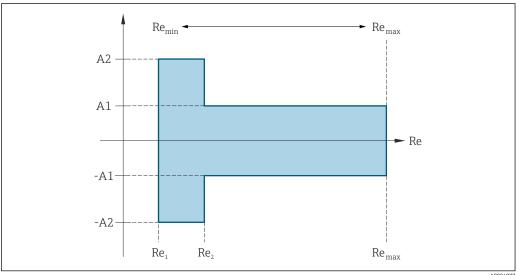

レイノルズ数	
Re ₁	5000
Re ₂	10 000

198

レイノル	ズ数	
Re _{min}	計測チューブ内で許容される最小体積流量のレイノルズ数	
	■ 標準 ■ オプション N「0.65% 体積 5 点プレミアム校正」	
	$Q_{AmpMin} [m^{3}/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [m])^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$	
	$Q_{\text{AmpMin}} \left[ft^3 / \text{min} \right] = \frac{v_{\text{AmpMin}} \left[ft / s \right] \cdot \pi \cdot (D_i \left[ft \right])^2}{4} \cdot 60 \left[s / \text{min} \right]$	A0034304
Re _{max}	計測チューブの内径、マッハ数、計測チューブ内で許容される最大流速に応じて決定	
	$Re_{max} = \frac{\rho \cdot 4 \cdot Q_{Heigh}}{\mu \cdot \cdot K}$	A0034339
	有効上限設定値 Q _{High} に関する詳細情報→ 🖺 191	

体積流量

測定物タイプ		非圧縮性		圧縮性	
レイノルズ数 範囲	測定誤差	プレミアム校正 ¹⁾	標準	プレミアム校正 ¹⁾	標準
$Re_2 \sim Re_{max}$	A1	< 0.65 %	< 0.75 %	< 0.9 %	< 1.0 %
$Re_1 \sim Re_2$	A2	< 2.5 %	< 5.0 %	< 2.5 %	< 5.0 %

1) 「校正流量」のオーダーコード、オプション N「0.65% 体積 5 点プレミアム校正」

温度

- T > 100 °C (212 °F) の場合の室温における飽和蒸気および液体: <1 °C (1.8 °F)
- 気体: <1% o.r. [K]
- 立ち上がり時間 50% (水中での攪拌後、IEC 60751 に準拠):8秒

質量流量 (飽和蒸気)

センサバージョン				質量(温度計内蔵) 1)	
プロセス圧力 [bar abs.]	流速 [m/s (ft/s)]	レイノルズ数 範囲	測定誤差	プレミアム校正 ²⁾	標準
> 4.76	20~50 (66~164)	$Re_2 \sim Re_{max}$	A1	< 1.6 %	< 1.7 %
> 3.62	10~70 (33~230)	$Re_2 \sim Re_{max}$	A1	< 1.9 %	< 2.0 %
ここに規定されていない場合はすべて、次が適用されます: < 5.7 %					

- 1) Applicator による詳細計算
- 2) 「流量校正」のオーダーコード、オプション N「0.65% 体積 5 点プレミアム校正」

過熱蒸気/気体の質量流量⁴⁾⁵⁾

センサバージョン			質量(温度計内蔵)+ 外部の圧力補正 ¹⁾		
プロセス圧力 [bar abs.]	流速 [m/s (ft/s)]	レイノルズ数 範囲	測定誤差	プレミアム校正	標準
< 40	全流速	$Re_2 \sim Re_{max}$	A1	< 1.6 %	< 1.7 %
< 120		$Re_2 \sim Re_{max}$	A1	< 2.5 %	< 2.6 %
ここに規定されていない場合はすべて、次が適用されます: < 6.6 %					

1) 以下のセクションで挙げた測定誤差には Cerabar S を使用する必要があります。測定圧力の誤差の計算に使用された測定誤差は 0.15% です。

質量流量(水)

センサバージョン			質量 (温度計内蔵)		
プロセス圧力 [bar abs.]	流速 [m/s (ft/s)]	レイノルズ数 範囲	測定値偏差	プレミアム校正 ¹⁾	標準
全圧力	全流速	$Re_2 \sim Re_{max}$	A1	< 0.75 %	< 0.85 %
		$Re_1 \sim Re_2$	A2	< 2.6 %	< 2.7 %

1) 「校正流量」のオーダーコード、オプション N「0.65% 体積 5 点プレミアム校正」

質量流量 (ユーザー固有の液体)

システムの精度を指定するために、液体の種類とプロセス温度、もしくは液体の温度と密度の関係を示す表を Endress+Hauser にご提供下さい。

例

- アセトンの測定は流体温度 +70~+90°C (+158~+194°F) で行う必要があります。
- そのために、**基準温度** パラメータ (7703)(ここでは 80 $^{\circ}$ C (176 $^{\circ}$ F))、**基準密度** パラメータ (7700)(ここでは 720.00 kg/m³)および **1 次熱膨張係数** パラメータ (7621) (ここでは 18.0298 × 10⁻⁴ 1/ $^{\circ}$ C) を変換器に入力する必要があります。
- 総合測定誤差は、体積流量測定、温度測定、使用する密度と温度の相関式の精度によって決まります (前述のアセトンの例では総合測定誤差は 0.9 % 未満)。

質量流量(その他の測定物)

選択した流体および圧力値 (パラメータで指定される) に依存します。個々の誤差分析を実行する必要があります。

出力の精度

出力の基準精度は、以下の通りです。

パルス/周波数出力

o.r. = 読み値

精度 最高 ±100 ppm o.r.

繰返し性


o.r. = 読み値

⁴⁾ 単一気体、混合気体、空気:NEL40;天然ガス:ISO 12213-2(AGA8-DC92、AGA NX-19 を含む)、ISO 12213-3(SGERG-88 および AGA8 Gross Method 1 を含む)

⁵⁾ 計測機器は水で校正され、ガス校正装置で圧力をかけた状態で検証されています。

$$r = \left\{ \frac{100 \cdot D_i^3}{V} \right\}^{1/2} \text{ % o.r.}$$

A0042121-JA

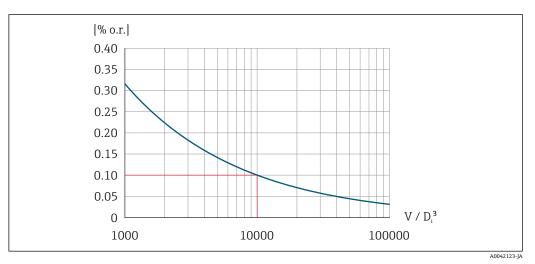

■ 26 繰返し性 = 0.1 % o.r.、V = 10000 × D_i³ の体積測定値 [m³] において

体積測定値が増加すると、繰返し性は向上します。繰返し性は機器特性ではなく、示された境界条件に左右される統計的変数です。

応答時間

フィルタ時間の設定可能な機能 (流量ダンピング、表示のダンピング、電流出力の時定数、周波数出力の時定数、ステータス出力の時定数) をすべて 0 にした場合、渦周波数 10 Hz 以上で最大 $(T_v, 100 \text{ ms})$ の応答時間を期待できます。

測定周波数が 10~Hz 未満の場合、応答時間は 100~ms を上回り、最大 10~秒 になることがあります。 T_v は流体の平均渦存続期間です。

相対湿度

本機器は、相対湿度5~95%の屋外および屋内での使用に適しています。

使用高さ

EN 61010-1 に準拠

- $\le 2000 \text{ m} (6562 \text{ ft})$
- > 2 000 m (6 562 ft)、追加の過電圧保護がある場合 (例: Endress+Hauser HAW シリーズ)

周囲温度の影響

パルス/周波数出力

o.r. = 読み値

温度係数 最大 ±100 ppm o.r.

16.7 設置

設置要件

→ 🖺 20

16.8 環境

周囲温度範囲

→ 🖺 24

温度テーブル

□ 温度表の詳細については、別冊の機器の「安全上の注意事項」(XA) を参照してください。

保管温度

表示モジュール以外のすべてのコンポーネント: -50~+80°C (-58~+176°F)

表示モジュール

-40~+80 °C (-40~+176 °F) リモートディスプレイ FHX50: -40~+80 °C (-40~+176 °F)

相対湿度

本機器は、相対湿度 5~95% の屋外および屋内での使用に適しています。

気候クラス

DIN EN 60068-2-38 (試験 Z/AD)

保護等級

変換器

- 標準: IP66/67、Type 4X エンクロージャ、汚染度 4 に適合
- ハウジングが開いている場合: IP20、Type 1 エンクロージャ、汚染度 2 に適合
- ■表示モジュール: IP20、Type 1 エンクロージャ、汚染度 2 に適合

センサ

IP66/67、Type 4X エンクロージャ、汚染度 4 に適合

機器プラグ

IP67 (ねじ込み接続の場合のみ)

耐振動性および耐衝撃性

正弦波振動、IEC 60068-2-6 に準拠

「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、一体型」

- 2~8.4 Hz、3.5 mm ピーク
- 8.4~500 Hz、1 g ピーク

「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、一体型」またはオプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、分離型」またはオプション K「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」

- 2~8.4 Hz、7.5 mm ピーク
- 8.4~500 Hz、2 g ピーク

広帯域ランダム振動、IEC 60068-2-64 に準拠

「ハウジング」のオーダーコード、オプションB「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、一体型」

- $10\sim200 \text{ Hz}$, $0.003 \text{ g}^2/\text{Hz}$
- 200 \sim 500 Hz, 0.001 q^2/Hz
- 合計: 0.93 g rms

「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、一体型」またはオプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、分離型」またはオプション K「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」

- $10\sim200 \text{ Hz}$, $0.01 \text{ g}^2/\text{Hz}$
- 200 \sim 500 Hz, 0.003 q^2/Hz
- 合計: 1.67 g rms

正弦半波衝撃、IEC 60068-2-27 に準拠

- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、 SUS 316L 相当、一体型」 6 ms 30 g
- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、一体型」またはオプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、分離型」またはオプション K「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」6 ms 50 g

乱暴な取扱いによる衝撃、IEC 60068-2-31 に準拠

電磁適合性 (EMC)

- 詳細については、適合宣言を参照してください。
- このユニットは住宅環境での使用を目的としておらず、そのような環境において無線受信の適切な保護を保証することはできません。

16.9 プロセス

流体温度範囲

DSC センサ¹⁾

「センサバージョン;DSC センサ;計測チューブ」のオーダーコード				
オプション	説明	流体温度範囲		
AA	体積; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当	-40~+260 ℃ (-40~+500 ℉)、ステンレス		
AB	体積;アロイ C22; SUS 316L 相当			
AC	体積;アロイ C22;アロイ C22	-40~+260 ℃ (-40~+500 ℉)、アロイ C22		
BA	体積 高温; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当	-200~+400 ℃ (-328~+752 ℉)、ステンレス		
BB	体積 高温;アロイ C22; SUS 316L 相当			
CA	質量; SUS 316L 相当; SUS 316L 相当	-200~+400 ℃ (-328~+752 ℉)、ステンレス		
СВ	質量;アロイ C22; SUS 316L 相当			
СС	質量;アロイ C22;アロイ C22	-40~+260 ℃ (-40~+500 ℉)、アロイ C22		

1) 静電容量センサ

シール

「DSC センサシール」のオーダーコード				
オプション	説明	測定物温度範囲		
A	グラファイト	−200~+400 °C (−328~+752 °F)		
В	バイトン	−15~+175 °C (+5~+347 °F)		
С	ガイロン	-200~+260 °C (-328~+500 °F)		
D	カルレッツ	-20~+275 °C (-4~+527 °F)		

P-T レイティング

① プロセス接続の P-T レイティングの概要については、技術仕様書を参照してください。

センサ定格圧力

隔膜が破裂した場合、センサシャフトの過圧抵抗値は以下の通りとなります。

センサバージョン、DSC センサ、計測チューブ	過圧、センサシャフト [bar a]
容量	200
高温体積	200
質量 (温度計内蔵)	200
蒸気質量 (圧力/温度計内蔵) 気体/液体質量 (圧力/温度計内蔵)	200

圧力損失

正確に計算する場合は、Applicator を使用してください →

185。

振動

16.10 構造

外形寸法

機器の外形寸法および取付寸法については、技術仕様書の「構造」セクションを参照してください。

質量

一体型

質量データ:

- 変換器を含む:
 - ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20、デュアルコンパートメント、アルミダイカスト、一体型」 1.8 kg (4.0 lb):
 - ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、一体型」4.5 kg (9.9 lb):
- ■梱包材を除く

質量(SI単位)

すべての値 (質量) は、EN (DIN) PN 40 フランジ付き機器の値です。質量データの単位: [kq]

呼び口径	質量 [kg]	
[mm]	「ハウジング」のオーダーコード、オプション C 「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイ カスト、一体型」 ¹⁾	「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、一体型」 ¹⁾
15	5.1	7.8
25	7.1	9.8
40	9.1	11.8
50	11.1	13.8
80	16.1	18.8
100	21.1	23.8
150	37.1	39.8
200	72.1	74.8

204

呼び口径	質量 [kg]	
[mm]	「ハウジング」のオーダーコード、オプション C 「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイ カスト、一体型」 ¹⁾	「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、一体型」 ¹⁾
250	111.1	113.8
300	158.1	160.8

1) 高温/低温バージョン:値+0.2 kg

質量(US単位)

すべての値 (質量) は、ASME B16.5、Class 300/ Sch. 40 フランジ付き機器の値です。 質量データの単位 [lbs]

呼び口径	質量 [lbs]		
[in]	「ハウジング」のオーダーコード、オプション C 「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイ カスト、一体型」 ¹⁾	「ハウジング」のオーダーコード、オプション B 「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、一体型」 ¹⁾	
1/2	11.3	17.3	
1	15.7	21.7	
1½	22.4	28.3	
2	26.8	32.7	
3	42.2	48.1	
4	66.5	72.4	
6	110.5	116.5	
8	167.9	173.8	
10	240.6	246.6	
12	357.5	363.4	

1) 高温/低温バージョン:値+0.4 lbs

分離型変換器

ウォールマウントハウジング

ウォールマウントハウジングの材質に応じて:

- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイカスト、分離型」 2.4 kg (5.2 lb):
- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション K「GT18 デュアルコンパートメント、 SUS 316L 相当、分離型」6.0 kg (13.2 lb):

分離型センサ

質量データ:

- センサ接続ハウジングを含む
 - ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイカスト、分離型」 0.8 kg (1.8 lb):
 - ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション K「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」2.0 kg (4.4 lb):
- 接続ケーブルを除く
- 梱包材を除く

質量(SI単位)

すべての値 (質量) は、EN (DIN) PN 40 フランジ付き機器の値です。質量データの単位: [kg]

呼び口径	質量 [kg]		
[mm]	センサ接続ハウジング 「ハウジング」のオーダーコード、オプション」 「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイ カスト、分離型」 ¹⁾	センサ接続ハウジング 「ハウジング」のオーダーコード、オプション K 「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」 ¹⁾	
15	4.1	5.3	
25	6.1	7.3	
40	8.1	9.3	
50	10.1	11.3	
80	15.1	16.3	
100	20.1	21.3	
150	36.1	37.3	
200	71.1	72.3	
250	110.1	111.3	
300	157.1	158.3	

1) 高温/低温バージョン:値+0.2 kg

質量(US単位)

すべての値 (質量) は、ASME B16.5、Class 300/ Sch. 40 フランジ付き機器の値です。 質量データの単位 [lbs]

呼び口径	質量 [lbs]		
[in]	センサ接続ハウジング 「ハウジング」のオーダーコード、オプション J 「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイ カスト、分離型」 ¹⁾	センサ接続ハウジング 「ハウジング」のオーダーコード、オプション K 「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」 ¹⁾	
1/2	8.9	11.7	
1	13.4	16.1	
1½	20.0	22.7	
2	24.4	27.2	
3	39.8	42.6	
4	64.1	66.8	
6	108.2	110.9	
8	165.5	168.3	
10	238.2	241.0	
12	355.1	357.8	

1) 高温/低温バージョン:値+0.4 lbs

アクセサリ

整流器

質量(SI 単位)

呼び口径 ¹⁾ [mm]	圧力定格	質量 [kg]
15	PN10~40	0.04
25	PN10~40	0.1
40	PN10~40	0.3
50	PN10~40	0.5
80	PN10~40	1.4
100	PN10~40	2.4
150	PN 10/16 PN 25/40	6.3 7.8
200	PN 10 PN 16/25 PN 40	11.5 12.3 15.9
250	PN10~25 PN 40	25.7 27.5
300	PN10~25 PN 40	36.4 44.7

1) EN (DIN)

呼び口径 ¹⁾ [mm]	圧力定格	質量 [kg]
15	Class 150 Class 300	0.03 0.04
25	Class 150 Class 300	0.1
40	Class 150 Class 300	0.3
50	Class 150 Class 300	0.5
80	Class 150 Class 300	1.2 1.4
100	Class 150 Class 300	2.7
150	Class 150 Class 300	6.3 7.8
200	Class 150 Class 300	12.3 15.8
250	Class 150 Class 300	25.7 27.5
300	Class 150 Class 300	36.4 44.6

1) ASME

呼び口径 ¹⁾ [mm]	圧力定格	質量 [kg]
15	20K	0.06
25	20K	0.1
40	20K	0.3
50	10K 20K	0.5
80	10K 20K	1.1
100	10K 20K	1.80
150	10K 20K	4.5 5.5
200	10K 20K	9.2
250	10K 20K	15.8 19.1
300	10K 20K	26.5

1) JIS

質量(US 単位)

呼び口径 ¹⁾ [in]	圧力定格	質量 [lbs]
1/2	Class 150 Class 300	0.07 0.09
1	Class 150 Class 300	0.3
1½	Class 150 Class 300	0.7
2	Class 150 Class 300	1.1
3	Class 150 Class 300	2.6 3.1
4	Class 150 Class 300	6.0
6	Class 150 Class 300	14.0 16.0
8	Class 150 Class 300	27.0 35.0
10	Class 150 Class 300	57.0 61.0
12	Class 150 Class 300	80.0 98.0

1) ASME

材質 変換器ハウジング


一体型

- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、 SUS 316L 相当、一体型」: ステンレス CF3M
- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20、デュアルコンパートメント、アルミダイカスト、一体型」: アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- ウィンドウ材質:ガラス

分離型

- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプションJ「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイカスト、分離型」: アルミダイカスト、AlSi10Mg、塗装
- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション K「GT18 デュアルコンパートメント、 SUS 316L 相当、分離型」: 高耐食性:ステンレス CF3M
- ウィンドウ材質: ガラス

電線口/ケーブルグランド

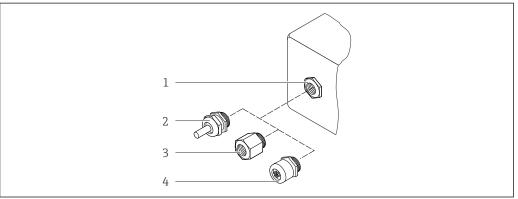

A0028352

❷ 27 可能な電線口/ケーブルグランド

- 1 めねじ M20×1.5
- 2 ケーブルグランド M20 × 1.5
- 3 電線口用アダプタ (めねじ G ½" または NPT ½")
- 4 機器プラグ

「ハウジング」のオーダーコード、オプション B「GT18 デュアルコンパートメント、 SUS 316L 相当、一体型」、オプション K「GT18 デュアルコンパートメント、SUS 316L 相当、分離型」

電線口/ケーブルグランド	保護タイプ	材質
ケーブルグランド M20 × 1.5	非危険場所Ex iaEx icEx nA, Ex ecEx tb	ステンレス 1.4404
電線管接続口用アダプタ (めねじ G ½")	非危険場所および危険場所 (XP を除く)	ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相 当)
電線管接続口用アダプタ (めねじ NPT ½")	非危険場所および危険場所	

「ハウジング」のオーダーコード、オプション C「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、一体型」、オプション J「GT20 デュアルコンパートメント、アルミニウム、コーティング、分離型」

電線口/ケーブルグランド	保護タイプ	材質
ケーブルグランド M20 × 1.5	■ 非危険場所 ■ Ex ia ■ Ex ic	プラスチック
	電線管接続口用アダプタ (めねじ G ½")	ニッケルめっき真鍮
電線管接続口用アダプタ (めねじ NPT ½")	非危険場所および危険場所 (XP を除く)	ニッケルめっき真鍮
ネジ NPT ½" アダプタを使用	非危険場所および危険場所	

分離型用接続ケーブル

■ 標準ケーブル:銅シールド付き PVC ケーブル

■ 強化ケーブル:銅シールドおよび追加銅線編組ジャケット付き PVC ケーブル

センサ接続ハウジング

センサ接続ハウジングの材質は、選択した変換器ハウジングの材質に応じて異なります。

- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプションJ「GT20 デュアルコンパートメント、アルミダイカスト、分離型」: 塗装アルミダイカスト AlSi10Mg
- ■「ハウジング」のオーダーコード、オプション K「GT18 デュアルコンパートメント、

SUS 316L 相当、分離型」: ステンレス鋳鋼 1.4408 (CF3M)

以下に準拠:

- NACE MR0175
- NACE MR0103

計測チューブ

呼び口径 15~300 mm (½~12")、定格圧力 PN 10/16/25/40 /63/100、Class 150/300 /600 、および JIS 10K/20K

- ステンレス鋳鋼 CF3M/1.4408
- ■以下に準拠:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003
- 呼び口径 15~150 mm (½~6"): AD2000、許容温度範囲 -10~+400°C (+14~+752°F) の制限あり

呼び口径 15~150 mm(½~6")、定格圧力 PN 10/16/25/40、Class 150/300:

- CX2MW (アロイ C22/2.4602 と同等)
- 以下に準拠:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

DSC センサ

「センサバージョン、DSC センサ、計測チューブ」のオーダーコード、オプション AA/BA/CA

圧力定格 PN 10/16/25/40/63/100、Class 150/300/600、および JIS 10K/20K:

測定物と接する部分 (DSC センサフランジ上に「wet」と刻印されています):

- ステンレス 1.4404 および SUS 316 または SUS 316L 相当
- 以下に準拠:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

測定物に接する部分:

ステンレス 1.4301 (SUS 304 相当)

「センサバージョン、DSC センサ、計測チューブ」のオーダーコード、オプション AB/AC/BB/CB/CC

圧力定格 PN 10/16/25/40/63/100、Class 150/300/600、および JIS 10K/20K:

測定物と接する部分 (DSC センサフランジ上に「wet」と刻印されています):

- アロイ C22、UNS N06022 (アロイ C22/2.4602 と同等)
- 以下に準拠:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

測定物に接する部分:

アロイ C22、UNS N06022 (アロイ C22/2.4602 と同等)

プロセス接続

呼び口径 15~300 mm(½~12")、圧力定格 PN 10/16/25/40/63/100、Class 150/300/600、および JIS 10K/20K:

突合せ溶接フランジ 呼び口径 15~300 mm (½~12")

以下に準拠:

NACE MR0175-2003

NACE MR0103-2003

圧力定格に応じて以下の材質を使用できます。

- ステンレス、複数の認証、1.4404/SUS F316 または F316L 相当
- アロイ C22/2.4602
- 使用可能なプロセス接続

シール

- ■グラファイト
 - Sigraflex foil ZTM (酸素アプリケーション向け BAM 認証取得)
- FPM (バイトン TM)
- カルレッツ 6375™
- Gylon 3504TM (酸素アプリケーション向け BAM 認証取得)
- TA-Luft 規制 (大気汚染防止に関する技術指針 (ドイツ) (2021年12月1日付で改正施行);第5.2.6.3 項 フランジ接続) に準拠した気密性クラス L0.01 の技術的気密性を達成:試験圧力 40 bar_a でのタイプベースのコンポーネント試験により、同規制に対応する比漏れ率 0.01 mg/(s-m) 未満であることが検証済みです。

ハウジングサポート

ステンレス 1.4408 (CF3M)

DSC センサ用ネジ

- ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション AA 「ステンレス、ISO 3506-1 準拠の A4-80 (SUS 316 相当)
- ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション BA/CA ステンレス、ISO 3506-1 準拠の A2 (SUS 304 相当)
- ■「追加認証」のオーダーコード、オプション LL「AD 2000 (オプション JA+JB+JK を含む) > DN25 オプション LK を含む」 ステンレス、ISO 3506-1 準拠の A4 (SUS 316 相当)
- ■「センサバージョン」のオーダーコード、オプション AB/AC/BB/CB/CC ステンレス 1.4980、EN 10269 (Gr. 660 B) に準拠

アクセサリ

保護カバー

ステンレス 1.4404 (SUS 316L 相当)

整流器

- ステンレス、複数の認証、1.4404 (SUS 316 または 316L 相当)
- 以下に準拠:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

プロセス接続

呼び口径 15~300 mm(½~12")、圧力定格 PN 10/16/25/40/63/100、Class 150/300/600、および JIS 10K/20K:

突合せ溶接フランジ 呼び口径 15~300 mm (½~12")


以下に準拠:

NACE MR0175-2003

NACE MR0103-2003

圧力定格に応じて以下の材質を使用できます。

- ステンレス、複数の認証、1.4404/SUS F316 または F316L 相当
- アロイ C22/2.4602



16.11 操作性

言語


以下の言語で操作できます。

- 現場表示器を介して:
- 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル語、ポーランド語、ロシア語、スウェーデン語、トルコ語、中国語、日本語、韓国語、バハサ (インドネシア語)、ベトナム語、チェコ語
- ■「FieldCare」操作ツールを使用: 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、中国語、日本語

現場操作

表示モジュール経由

2種類の表示モジュールが用意されています。

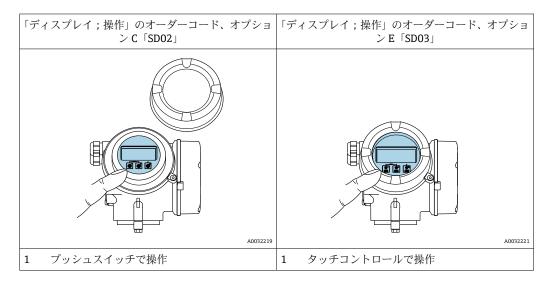

表示部

- ■4行表示、バックライト、グラフィック表示
- 白色バックライト:機器エラー発生時は赤に変化
- 測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能

操作部


- ハウジングを開けて3つのプッシュスイッチによる操作: 団、□、□ または
- ■ハウジングを開けずにタッチコントロール (3 つの光学式キー) による外部操作:団、□、□
- ■危険場所の各種区域でも操作部にアクセス可能

追加機能

- データバックアップ機能 機器設定を表示モジュールに保存可能
- データ比較機能 表示モジュールに保存された機器設定と現在の機器設定とを比較できます。
- ▼データ転送機能 表示モジュールを使用して変換器設定を別の機器に転送できます。

リモートディスプレイ FHX50 を使用

 \bigcap 分離型ディスプレイ FHX50 はオプションとしてご注文いただけます ightarrow riangle riangle 183。

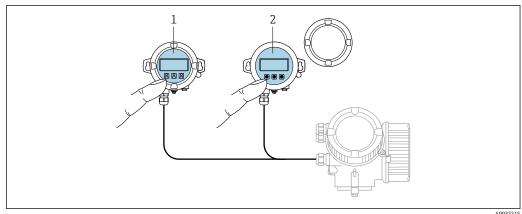

■ 28 FHX50 操作オプション

- SD02表示部および操作モジュール、プッシュスイッチ:操作のためにカバーを開いてください。
- SD03 表示部および操作モジュール、光学式ボタン:カバーガラス上から操作が可能

表示部および操作部

表示部と操作部は、表示モジュールの表示部および操作部と同じです。

リモート操作

→ 🖺 57

サービスインタフェース

→ 🖺 58

16.12 合格証と認証

本製品に対する最新の認証と認定は、www.endress.com の関連する製品ページから入 手できます。

- 1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
- 2. 製品ページを開きます。
- 3. 「ダウンロード」を選択します。

CEマーク

本機器は、適用される EU 指令の法的要件を満たしています。これらの要求事項は、適 用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークの貼付により保証いたし ます。

UKCA マーク

本機器は、適用される UK 規制 (英国規則) の法的要件を満たします。これらの要求事 項は、指定された規格とともに UKCA 適合宣言に明記されています。 UKCA マークの注 文オプションが選択されている場合、Endress+Hauser は機器に UKCA マークを貼付す ることにより、本機器が評価と試験に合格したことを保証します。

連絡先 Endress+Hauser 英国:

Endress+Hauser Ltd.

Floats Road

Manchester M23 9NF

英国

www.uk.endress.com

RCM マーク

本計測システムは、「Australian Communications and Media Authority (ACMA)」の EMC 要件を満たしています。

214

防爆認定

機器は防爆認定機器であり、関連する安全上の注意事項は別冊の「安全上の注意事項」 (XA) 資料に掲載されています。この資料の参照先は、銘板に明記されています。

FOUNDATION フィールド バス認証

FOUNDATION フィールドバスインターフェイス

この機器は、FieldComm Group の認定と登録を受けています。したがって、以下のすべての仕様要件を満たします。

- FOUNDATION フィールドバス H1 に準拠した認証
- 相互運用性試験キット (ITK)、バージョン 6.2.0 (証明書はお問い合わせください)
- 物理層適合性試験
- この機器は、認証を取得した他メーカの機器と組み合わせて動作させることもできます (相互運用性)

欧州圧力機器指令

- a) PED/G1/x (x = カテゴリー) または
 - b) PESR/G1/x (x=カテゴリー)

上記マークがセンサ銘板に付いている場合、Endress+Hauser は以下に記載されている「必須安全要求事項」に適合していることを承認します。

- a) 欧州圧力機器指令 2014/68/EU 付録 I、または
- b) 行政委任立法 (Statutory Instruments) 2016 No. 1105 付則 2
- PED または PESR マークがない機器は、「SEP (Sound Engineering Practice)」に従って設計・製造されています。この機器は、以下の要件を満たしています。
 - a) 欧州圧力機器指令 2014/68/EU 第 4 章 3 項、または
 - b) 行政委任立法 (Statutory Instruments) 2016 No. 1105 第 8 項パート 1 用途範囲は、以下に記載されています。
 - a) 欧州圧力機器指令 2014/68/EU 付録 II の図 6~9、または
 - b) 行政委任立法 (Statutory Instruments) 2016 No. 1105 第 2 項付則 3

履歴

Prowirl 200 計測システムは、Prowirl 72 および Prowirl 73 の後継モデルです。

外部基準とガイドライン

■ EN 60529

ハウジング保護等級 (IP コード)

DIN ISO 13359

閉じた配管における導電性液体流量の測定 - フランジタイプ電磁流量計 - 全長

■ ISO 12764:2017

閉じた配管における流体流量の測定 – 正常に稼働する円形断面の配管に挿入された 渦流量計による流量測定

■ EN 61010-1

測定、制御、実験用電気機器の安全要件 - 一般要求事項

■ EN 61326-1/-2-3

測定、制御、実験用電気機器の EMC 要件

■ NAMUR NE 21

工業用プロセスおよび試験機器の電磁適合性 (EMC)

■ NAMUR NE 32

マイクロプロセッサ付きフィールド機器および制御機器の電源異常時のデータ保持

NAMUR NE 43

アナログ出力信号を有するデジタル変換器の故障情報信号レベルの標準化

■ NAMUR NE 53

デジタル電子部品を備えたフィールド機器と信号処理機器のソフトウェア

■ NAMUR NE 105

フィールド機器用エンジニアリングツールにフィールドバス機器を統合するための 仕様

■ NAMUR NE 107

フィールド機器の自己監視および診断

- NAMUR NE 131
 - 標準アプリケーション用フィールド機器の要件
- ETSI EN 300 328 2.4 GHz 帯の無線機器用ガイドライン
- EN 301489

電磁適合性および無線スペクトル事項 (ERM)

16.13 アプリケーションパッケージ

機器の機能を拡張するために、各種のアプリケーションパッケージが用意されています。これらのパッケージは、安全面や特定のアプリケーション要件を満たすのに必要とされます。

アプリケーションパッケージは、Endress+Hauser 社に機器と一緒に注文するか、または後から追加注文できます。オーダーコードに関する詳細は、お近くの弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせいただくか、弊社ウェブサイトの製品ページをご覧ください:www.endress.com。

アプリケーションパッケージの詳細情報:個別説明書 → ■ 217

16.14 アクセサリ

注文可能なアクセサリの概要 → ■ 183

16.15 関連資料

- 😭 関連技術資料の範囲の概要については、以下を参照してください。
 - デバイスビューワー (www.endress.com/deviceviewer): 銘板のシリアル番号を 入力します。
 - Endress+Hauser Operations アプリ: 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

標準資料 簡易取扱説明書

センサの簡易取扱説明書

機器	資料番号
Prowirl F 200	KA01323D

変換器の簡易取扱説明書

計測機器	資料番号
Prowirl 200	KA01327D

技術仕様書

機器	資料番号
Prowirl F 200	TI01333D

機能説明書

計測機器	資料番号
Prowirl 200	GP01111D

機器固有の補足資料

安全上の注意事項

内容	資料番号
ATEX/IECEx Ex d	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ec、Ex ic	XA01637D
_C CSA _{US} XP	XA01638D
_C CSA _{US} IS	XA01639D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex ia	XA01782D
EAC Ex ec、Ex ic	XA01685D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex ia	XA01640D
INMETRO Ex ec、Ex ic	XA01641D
JPN Ex d	XA01766D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex ia	XA01644D
NEPSI Ex ec、Ex ic	XA01645D
UKEX Ex d	XA02630D
UKEX Ex ia	XA02631D
UKEX Ex ec、Ex ic	XA02632D

個別説明書

内容	資料番号
欧州圧力機器指令に関する情報	SD01614D
Heartbeat Technology	SD02030D
湿り蒸気検出	SD02033D
湿り蒸気測定	SD02036D
保護カバー	SD00333F

設置要領書

内容	注記
スペアパーツセットおよびアクセサリの設置要領書	 デバイスビューワーを使用して、選択可能なすべてのスペアパーツセットの概要にアクセス →

索引

記号基準動作条件198機能チェック68計測可能流量範囲192診断メッセージ137電気的絶縁性195返却181
A AMS Device Manager 60 機能 60 Applicator 187
CE マーク 10,214 CFF リビジョン 62
DDD ファイル62DD リビジョン62DeviceCare60DD ファイル62DIP スイッチ 書き込み保護スイッチを参照
E Endress+Hauser サービス 修理
Field Communicator 機能
Field Xpert機能59Field Xpert SFX35059FieldCare59DD ファイル62機能59接続の確立59ユーザーインタフェース60FOUNDATION Fieldbus ブロック構造115FOUNDATION フィールドバス認証215
H HistoROM
 I/O 電子モジュール
N Netilion
P P-T レイティング

R RCM マーク	214
U UKCA マーク	214
W W@M デバイスビューワー	13
ア アクセスコード	56 56 112 204 186 194
安全	174 174
ウ ウィザード パルス-周波数-スイッチ 出力の切り替え	79 77
エ 影響 周囲温度 エラーメッセージ 診断メッセージを参照	201
オ 欧州圧力機器指令	201 , 15
力 外部洗浄 書き込みアクセス 書き込み保護 アクセスコードによる 書き込み保護スイッチを使用	56 112
	114 112 112
センサ	. 15

変換器 14 下流側直管長 21 関連資料 216	現場表示器
キ キーパッドロックの有効化/無効化57 機器	ナビゲーション画面
構成	コ 合格証
取外し	工具 設置
機器コンポーネント12機器修理180機器設定の管理107機器タイプ ID62	構成 機器12 操作メニュー44 コンテキストメニュー
機器の修理	終了
不適切な用途 9 不明な場合 9 機器名 センサ 15	サ サイクリックデータ伝送62 再校正179
変換器14機器リビジョン62機器ロック状態126	材質
気候クラス	Analog inputs77イベントリスト174概要45システムの単位70
パラメータを参照 機能範囲 AMS Device Manager 60 Field Communicator	シミュレーション
Field Communicator 475	プロセス変数
繰返し性	気体の成分85 高度な設定81 出力値130
センサの設置27電気接続の準備34計測機器の識別13	積算計
計測機器の輸送18 計測機器の用途 指定用途を参照 計測システム186	表示
言語、操作オプション	シールの交換179 システム構成 計測システム186 システムデザイン
配線41	機器構成を参照 システム統合62

質量	ス
運搬 (注意事項)18	数字エディタ49
整流器207	ステータスエリア
質量	
	操作画面表示用46
一体型	ナビゲーション画面内48
SI 単位	ステータス信号137,140
US 単位	ステータス信号の適合142
分離型センサ	スペアパーツ180
SI 単位	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
US 単位	セ
指定用途9	
周囲温度	製造日14,15
	• • •
影響	性能特性
周囲温度範囲24	製品の安全性10
周囲条件	積算計
周囲温度	設定
使用高さ201	接続
耐振動性および耐衝撃性202	電気接続を参照
保管温度	接続ケーブル30
修理180	
	接続工具
注意事項180	接続の準備34
出力信号	設置
出力変数	設置状況の確認 68
使用高さ 201	設置状況の確認 (チェックリスト) 29
消費電流	設置要件
消費電力197	上流側/下流側直管長21
上流側直管長21	断熱24
シリアル番号14,15	
	取付方向
診断	設定
シンボル	アナログ入力 77
診断情報	外部補正94
DeviceCare	管理 109
FieldCare	機器設定の管理107
概要	機器の再起動
現場表示器	機器の設定69
構成、説明	機器リセット
対処法145	気体の成分85
診断動作	現場表示器
シンボル	高度な設定81
説明	高度な表示の設定
診断動作の適合141	システムの単位70
診断トランスデューサブロック 173	シミュレーション110
診断リスト174	スイッチ出力102
シンボル	
	積算計104
ウィザード用48	積算計のリセット131
現場表示器のステータスエリア内46	積算計リセット131
サブメニュー用48	センサの調整96
修正用	操作言語 68
診断動作用46	測定物
ステータス信号用46	測定物特性82
測定チャンネル番号用46	デバイスのタグ69
測定変数用46	パルス/周波数/スイッチ出力99,100
通信用46	
	パルス出力99
テキストおよび数値エディタにおいて50	プロセス条件への機器の適合131
パラメータ用 48	ローフローカットオフ79
メニュー用48	説明書
ロック用	シンボル6
	センサ
	31. W

洗浄	電気接続
外部洗浄	Commubox FXA291
シールの交換179	計測機器
センサシールの交換179	操作ツール
内部洗浄	FOUNDATION Fieldbus ネットワーク経由 57
ハウジングシールの交換 179	サービスインタフェース (CDI) 経由 58
	保護等級41
ソ	電源故障時/停電時197
操作126	電源電圧
操作オプション	電源ユニット
操作画面表示	要件
操作丰一	電磁適合性
操作部を参照	電子部ハウジングの回転
操作言語の設定	変換器ハウジングの回転を参照
操作指針45	電線口
操作上の安全性10	^{电禄口} 技術データ
操作部51,138	(表演) イン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
操作メニュー	休霞寺級
構成44	\
サブメニューおよびユーザーの役割45	-
	当社サービス
メニュー、サブメニュー44	メンテナンス
測定機器およびテスト機器179	登録商標8
測定原理	トラブルシューティング
測定値の読取り126	一般135
測定範囲	取付位置
測定変数	取付工具
計算186	取付寸法
測定	取付寸法を参照
プロセス変数を参照	取付けの準備26
_	取付方向 (垂直方向、水平方向) 20
タ	取付要件
対処法	取付位置
終了139	取付寸法23
呼び出し 139	
	•
耐振動性および耐衝撃性202	ナ
端子197	ナ 内部洗浄179
	•
端子197	, 内部洗浄
端子197端子の割当て32,35断熱24	内部洗浄
端子197 端子の割当て32,35	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面
端子197端子の割当て32,35断熱24	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面ウィザードの場合48サブメニューの場合48
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面ウィザードの場合48
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面ウィザードの場合48サブメニューの場合48
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面ウィザードの場合48サブメニューの場合48
端子197端子の割当て32,35断熱24チチェックリスト 設置状況の確認29配線状況の確認41直接アクセス53	内部洗浄
端子	内部洗浄 179 流れ方向 20 ナビゲーション画面 48 サブメニューの場合 48 ナビゲーションパス (ナビゲーション画面) 48 ニ 48
端子197端子の割当て32,35断熱24チチェックリスト 設置状況の確認29配線状況の確認41直接アクセス53	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48エ入力入力186入力画面50
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48エ入力入力186入力画面50
端子. 197 端子の割当て 32,35 断熱 24 チ チエックリスト 設置状況の確認 29 配線状況の確認 41 直接アクセス 53 ツ ツールヒント ヘルプテキストを参照	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面ウィザードの場合48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48ニ入力186入力画面50認証214
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48エ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181
端子. 197 端子の割当て 32,35 断熱 24 チ チエックリスト 設置状況の確認 29 配線状況の確認 41 直接アクセス 53 ツ ツールヒント ヘルプテキストを参照	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48エ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力値の入力55
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48エ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力値の入力55変更55
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48ウィザードの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ186入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力55変更55パラメータ設定の保護112
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ186入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力55変更55パラメータ設定の保護112パラメータのアクセス権
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力55変更55パラメータ設定の保護112パラメータのアクセス権書き込みアクセス56
端子・・・・・ 197 端子の割当て 32,35 断熱・・・・ 24 チ チェックリスト 設置状況の確認・・・ 29 配線状況の確認・・・ 41 直接アクセス・・・ 53 ツ ツールヒント へルプテキストを参照 テ 定格圧力 センサ・・・ 204 データのログの表示・・ 132 適合宣言・・・ 10 テキストエディタ・・・ 49 適用分野 残存リスク・・・ 10 デバイス記述ファイル・・ 62	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48エ186入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力55変更55パラメータ設定の保護112パラメータのアクセス権書き込みアクセス56読み取りアクセス56読み取りアクセス56
端子	内部洗浄179流れ方向20ナビゲーション画面48サブメニューの場合48ナビゲーションパス (ナビゲーション画面)48こ入力入力186入力画面50認証214ハハードウェア書き込み保護112廃棄181配線状況の確認 (チェックリスト)41パラメータ値の入力55変更55パラメータ設定の保護112パラメータのアクセス権書き込みアクセス56

システムの単位 (サブメニュー)
ハルス-周波数-スイッテ 田力の切り替え (ワイザード)
と 表示 現場表示器を参照
表示エリア 操作画面表示用
表が恒 ロック状態用
フ
ファームウェア バージョン
プロセス条件 圧力損失
分離型 接続ケーブルの接続
ヘルプテキスト
終了
変換品 信号ケーブルの接続35 ハウジングの回転表示モジュールの回転29 変換器ハウジングの回転変換器ハウジングの回転28
木215保管温度

保管条件18
保護等級
本説明書について6
本文
目的 6
本文の目的6
X
銘板
センサ15
変換器14
メイン電子モジュール
メニュー
機器の設定用69
特定の設定用81
診断 173
設定69
メンテナンス作業179
ュ
ユーザーインターフェイス 現在の診断イベント173
現在の診断イベント
ユーザーの役割45
3
ー 要員の要件9
鼓員の女日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 読み取りアクセス
mioア4x リ
ラ
· ラインレコーダ132
リ
リモート操作214
流体温度範囲
履歴215
_
D NAME OF A
労働安全
ローフローカットオフ195



www.addresses.endress.com

