Valido a partire dalla versione 01.03.zz (Firmware do dispositivo) Products

Solutions Services

Istruzioni di funzionamento **Proline Prowirl F 200 HART**

Misuratore di portata a vortice







- Verificare che la documentazione sia conservata in luogo sicuro e sia sempre a portata di mano quando si interviene sul dispositivo.
- Per non mettere in pericolo le persone o l'impianto, leggere attentamente la sezione
 "Istruzioni di sicurezza generali" e tutte le altre indicazioni per la sicurezza, riportate nel documento e specifiche per le procedure di lavoro.
- Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche ai dati tecnici senza alcun preavviso. L'ufficio vendite Endress+Hauser vi fornirà le informazioni correnti e gli aggiornamenti al presente manuale.

Indice

trasmettitore	23
1.4 Marchi registrati	23 ssso 28 31 31 31 31
2 Istruzioni di sicurezza 9 2.1 Requisiti per il personale 9 2.2 Uso previsto 9 2.3 Sicurezza sul lavoro 10 2.4 Sicurezza operativa 10 2.5 Sicurezza operativa 10 2.5 Sicurezza di prodotto 10 2.6 Sicurezza informatica 10 2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo 11 2.7.1 Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware 11 2.7.2 Protezione dell'accesso mediante password 11 2.7.3 Accesso mediante password 11 2.7.3 Accesso mediante password 11 2.7.3 Accesso mediante bus di campo 11 3.1 Design del prodotto 13 3.1 Design del prodotto 13 3.1 Design del prodotto 15 4.2 Identificazione del prodotto 15 4.2.1 Targhetta sensore 17 4.2.2 Targhetta sensore 17 4.2.3 Targhetta delle celle di misura della pressione 20 4.2.4 Simboli sul dispositivo 20 5.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento 21 5.2.2 Misuratori con ganci di sollevamento 12 5.2.3 Tarsporto con un elevatore a forca 22 5.2.3 Tarsporto con un elevatore a forca 22 5.2.3 Sinatire la classe di produto dall'ele prodotto 21 6.3 Sicurezza deletrica 20 6.2.7 Collegamento elettrico 20 7.2 Requisiti di collegamento 21 7.2.1 Utensili richiesti 20. 7.2.2 Requisiti di collegamento 21 7.2.3 Cavo di collegamento 21 7.2.4 Assegnazione morsetti 22 7.2.4 Assegnazione del motadi collegamento 22 7.2.5 Requisiti dell'alimentatore 22 7.2.6 Preparazione del misuratore 22 7.2.6 Preparazione del misuratore 23 7.3.1 Connessione della versione compatta 24 7.3.2 Connessione della versione compatta 24 7.3.3 Connessione della versione compatta 24 7.3.4 Requisti di collegamento 25 7.2.6 Preparazione del misuratore 27 7.2.6 Preparazione del misuratore 27 7.2.7 Requisiti di collegamento 27 7.2.1 Viensili richiesti 27 7.2.2 Requisiti di collegamento 27 7.2.4 Assegnazione morsetti 27 7.2.5 Requisiti di collegamento 27 7.2.6 Preparazione del misuratore 27 7.2.6 Preparazione del misuratore 27 7.3.1 Connessione del aversione 28 7.3.2 Connessione del cavo di collegamento 27 7.4.1 Requisti 47 7.2 Requisti di dell'alimentatore 27 7.3.4 Connessione del modulo di	
7. Collegamento elettrico 7. Collegamento elettrico 7. Sicurezza operativa 10 7. Sicurezza elettrica 7. Sicurezza del prodotto 10 7. Sicurezza informatica 10 7. Requisiti di collegamento 7. 2. Requisiti dei collegamento 7. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	36
2.4 Sicurezza del prodotto 10 2.5 Sicurezza del prodotto 10 2.6 Sicurezza del prodotto 10 2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo 11 2.7.1 Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware 11 2.7.2 Protezione dell'accesso mediante password 11 2.7.3 Accesso mediante bus di campo 11 2.7.3 Accesso mediante bus di campo 11 2.7.3 Accesso mediante bus di campo 11 3.1 Design del prodotto 13 3.1 Design del prodotto 13 3.1 Design del prodotto 15 4.1 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto 15 4.2 I Targhetta trasmettitore 16 4.2.2 Targhetta trasmettitore 16 4.2.2 Targhetta delle celle di misura della pressione . 20 4.2.4 Simboli sul dispositivo 20 4.2.5 Immagazzinamento e trasporto 21 5.1 Condizioni di immagazzinamento 21 5.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento 21 5.2.2 Misuratori privi di ganci di sollevamento 22 5.2.3 Trasporto con un elevatore a forca 22 5.2.3 Trasporto del gimballaggi 22 Sicurezza elettrica 2.22 8 Requisiti di collegamento . 7.2.1 Versili di collegamento per la ver separata	38
protezione scrittura hardware	38 38 mento 38 ersione
Descrizione del prodotto	40 43
7.3.2 Connessione della versione sep 7.3.2 Connessione della versione sep 7.3.3 Connessione del cavo di collegamento per la cella di mis della pressione	45
della pressione del prodotto	•
7.4.1 Requisiti. 7.5 Garantire la classe di protezione 7.6 Verifica finale delle connessioni 8 Opzioni operative 8.1 Panoramica delle opzioni operative 8.2 Struttura e funzionamento del menu operativo 8.2.1 Struttura del menu operativo 8.2.2 Filosofia operativa 8.2.3 Trasporto del prodotto 8.2.4 Simboli sul dispositivo 8.2.5 Filosofia operativo 8.2.6 Filosofia operativo mediante di locale 8.3 Accesso al menu operativo mediante di locale 8.3 Schermata di navigazione 8.3 Visualizzazione modifica 8.3 Apertura del menu contestuale sa.3.6 Navigazione e selezione dall'ele	51
4.2.3 Targhetta delle celle di misura della pressione	52 52
4.2.4 Simboli sul dispositivo	54
5.1 Condizioni di immagazzinamento	
5.1 Condizioni di immagazzinamento	55
8.3.7 Accesso diretto al parametro .	isplay 57 57 59 60 62 62 63 enco 64

	8.3.8 8.3.9 8.3.10 8.3.11	Richiamo del testo di istruzioni Modifica dei parametri Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate Disattivazione della protezione	66	10.6	10.5.7 Uso dei parametri per l'amministrazione del dispositivo	129 130
	8.3.12	scrittura tramite codice di accesso Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera	67 68	10.7 10.8	Simulazione	131 133
3.4		o al menu operativo mediante tool vo	68		10.8.1 Protezione scrittura mediante codice di accesso	134
	8.4.2 8.4.3 8.4.4 8.4.5 8.4.6 8.4.7	Field Xpert SFX350, SFX370 FieldCare		10.9	microinterruttore di protezione scrittura	134 136 136 137 137 141
9	Integr	azione di sistema	73	11	Francisco	11.6
9.1		mica dei file descrittivi del dispositivo	73	11		146
	9.1.1	Informazioni sulla versione attuale del dispositivo		11.1 11.2 11.3	Richiamare lo stato di blocco del dispositivo . Impostazione della lingua operativa	146 146 146
9.2	9.1.2 Variabi	Tool operativi	73		Configurazione del display Lettura dei valori di misura	146
,,,		·····	73	11.1	11.4.1 Variabili di processo	147
9.3		npostazioni			11.4.2 Sottomenu "Totalizzatore"	150 151
10	Messa	a in servizio	78		11.4.4 Variabili di uscita	151
10.1	Verifica	ı finale del montaggio e delle		11.5	Adattamento del misuratore alle condizioni	152
		sioni	78	11.6	di processo	
10.2	Accensi	ione del misuratore	78	11.0	11.6.1 Campo di applicazione della funzione	174
10.3		azione della lingua operativa	78		parametro "Controllo totalizzatore"	153
10.4	10.4.1	razione del dispositivo	79 79		11.6.2 Campo funzione di parametro "Azzera tutti i totalizzatori"	153
	10.4.3	Impostazione delle unità di sistema Selezione e impostazione del fluido Configurazione dell'ingresso in	80 85	11.7	Visualizzazione della cronologia dei valori di misura	153
	10.4.5	corrente	88	12	5	157
	10.4.6	corrente	90 91	12.1 12.2	Ricerca guasti generale	157 159 159
		Configurazione del display locale Configurazione del condizionamento	97	12.3	12.2.2 Richiamare le soluzioni Informazioni diagnostiche in FieldCare o	161
	10.4.9	dell'uscita	99		DeviceCare	161 161
10 5	T	1	100		12.3.2 Come richiamare le informazioni sui	160
10.5	_	Impostazione delle proprietà del	102 103	12.4	rimedi possibili	163163
	10.5.2	Esecuzione di una compensazione	117		12.4.1 Adattamento del comportamento diagnostico	163
	10.5.3	Regolazione dei sensori			12.4.2 Adattamento del segnale di stato	164
		Configurazione del totalizzatore		12.5	Panoramica delle informazioni diagnostiche	164
	10.5.5	Esecuzione di configurazioni addizionali del display	124		12.5.1 Condizioni operative per visualizzare le seguenti informazioni	
	10.5.6	Gestione configurazione	127		diagnostiche	169
			I			

		Modalità di emergenza in caso di	
	12.5.3	compensazione della pressione Modalità di emergenza in caso di	169
		compensazione della temperatura	169
12.6		iagnostici in corso	170
12.7		i diagnostica	170
12.8		eventi	171
		Lettura del registro eventi	171
	12.8.3	Filtraggio del registro degli eventi Panoramica degli eventi di	171
		informazione	172
12.9		l dispositivo	173
		Campo di applicazione della funzione	4.70
10 10		parametro "Reset del dispositivo"	173
		zioni sul dispositivo	173 175
12.11	versioni	firmware	1/5
13			176
13.1	Operazio	oni di manutenzione	176
		Pulizia esterna	176
		Pulizia interna	176
		Sostituzione delle guarnizioni	176
		Regolazione della cella di misura	176
12.7		della pressione	176 177
13.2 13.3		chiature di misura e prova i Endress+Hauser	177
15.5	Servizi u	i Elluress+nauser	1//
14	_		178
14.1		nerali	178
	14.1.2	Riparazione e conversione	178
1 / D		conversione	178
14.2		ricambio	178
14.3 14.4		ndress+Hauser	179 179
14.4 14.5		ento	179
14.)		Smontaggio del misuratore	180
		Smaltimento del misuratore	
	11.7.2	omanimento dei imbaratore	100
15			181
15.1		ri specifici del dispositivo	181
		Per il trasmettitore	181
1 - 0		Per il sensore	182
15.2		ri specifici per la comunicazione	182
15.3 15.4		ri specifici per l'assistenza	183 184
15.4	Compon	enti di sistema	184
16	Dati te	cnici	185
16.1		zione	185
16.2	Funzion	amento e struttura del sistema	185
16.3		•••••	185
16.4			193
16.5		azione	195
16.6		istiche operative	198
16.7		ione	202
16.8	Ambient	te	202

Indic	e analitico	223
16.15	Documentazione	221
	Accessori	
16.13	Pacchetti applicativi	219
16.12	Certificati e approvazioni	217
16.11	Operabilità	215
16.10	Costruzione meccanica	206
16.9	Processo	204

1 Informazioni su questo documento

1.1 Funzione del documento

Queste Istruzioni di funzionamento riportano tutte le informazioni richieste nelle varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: a partire da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e immagazzinamento fino a installazione, connessione, funzionamento e messa in servizio, comprese le fasi di ricerca quasti, manutenzione e smaltimento.

1.2 Simboli

1.2.1 Simboli di sicurezza

▲ PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa; se non evitata causa lesioni gravi o anche fatali.

AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; che se non evitata può causare lesioni gravi o anche fatali.

ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente pericolosa; se non evitata può causare lesioni di lieve o media entità.

AVVISO

Questo simbolo segnala una situazione potenzialmente dannosa; se non evitata può causare danni al prodotto o a qualcos'altro nelle vicinanze.

1.2.2 Simboli elettrici

Simbolo	Significato
	Corrente continua
~	Corrente alternata
$\overline{\sim}$	Corrente continua e corrente alternata
<u></u>	Messa a terra Morsetto di terra che, con riferimento all'operatore, è collegato alla terra mediante un sistema di messa a terra.
	Connessione di equipotenzialità (PE: conduttore di protezione) Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.
	 I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo: Morsetto di terra interno: la connessione di equipotenzialità è collegata alla rete di alimentazione. Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

1.2.3 Simboli specifici della comunicazione

Simbolo	Significato
	WLAN (Wireless Local Area Network) Comunicazione tramite una rete locale wireless.
*	Bluetooth Trasmissione wireless di dati tra dispositivi posti a breve distanza mediante tecnologia radio.

1.2.4 Simboli degli utensili

Simbolo	Significato
0	Cacciavite a testa piatta
06	Chiave a brugola
Ó	Chiave aperta

1.2.5 Simboli per alcuni tipi di informazioni

Simbolo	Significato
✓	Consentito Procedure, processi o interventi consentiti.
✓ ✓	Preferenziale Procedure, processi o interventi preferenziali.
X	Vietato Procedure, processi o interventi vietati.
i	Suggerimento Indica informazioni aggiuntive.
	Riferimento a documentazione
A ³	Riferimento a pagina
	Riferimento a grafico
>	Avviso o singolo passaggio da rispettare
1., 2., 3	Serie di passaggi
L _P	Risultato di un passaggio
?	Guida in caso di problemi
	Ispezione visiva

1.2.6 Simboli nei grafici

Simbolo	Significato
1, 2, 3,	Riferimenti
1., 2., 3.,	Serie di passaggi
A, B, C,	Viste

Simbolo	Significato
A-A, B-B, C-C,	Sezioni
EX	Area pericolosa
×	Area sicura (area non pericolosa)
≋➡	Direzione del flusso

1.3 **Documentazione**



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- Endress+Hauser Operations app: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

I sequenti tipi di documentazione sono disponibili nell'area Download del sito Endress +Hauser (www.endress.com/downloads), in base alla versione del dispositivo:

Tipo di documento	Obiettivo e contenuti del documento
Informazioni tecniche (TI)	Supporto alla pianificazione del dispositivo Il documento riporta tutti i dati tecnici del dispositivo e fornisce una panoramica degli accessori e degli altri prodotti specifici ordinabili.
Istruzioni di funzionamento brevi (KA)	Guida per una rapida messa in servizio Le Istruzioni di funzionamento brevi contengono tutte le informazioni essenziali, dal controllo alla consegna fino alla prima messa in servizio.
Istruzioni di funzionamento (BA)	È il documento di riferimento dell'operatore Le Istruzioni di funzionamento comprendono tutte le informazioni necessarie per le varie fasi del ciclo di vita del dispositivo: da identificazione del prodotto, controlli alla consegna e stoccaggio, montaggio, connessione, messa in servizio e funzionamento fino a ricerca guasti, manutenzione e smaltimento.
Descrizione dei parametri dello strumento (GP)	Riferimento per i parametri Questo documento descrive dettagliatamente ogni singolo parametro. La descrizione è rivolta a coloro che utilizzano il dispositivo per tutto il suo ciclo di vita operativa e che eseguono configurazioni specifiche.
Istruzioni di sicurezza (XA)	A seconda dell'approvazione, con il dispositivo vengono fornite anche istruzioni di sicurezza per attrezzature elettriche in area pericolosa. Sono parte integrante delle istruzioni di funzionamento. La targhetta indica quali Istruzioni di sicurezza (XA) si riferiscono al
	dispositivo.
Documentazione supplementare in funzione del dispositivo (SD/FY)	Rispettare sempre rigorosamente le istruzioni riportate nella relativa documentazione supplementare. La documentazione supplementare fa parte della documentazione del dispositivo.

1.4 Marchi registrati

Marchio registrato da FieldComm Group, Austin, Texas, USA

KALREZ®, VITON®

Marchi registrati da DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA

Marchio registrato di Garlock Sealing Technologies, Palmyar, NY, USA

2 Istruzioni di sicurezza

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i sequenti requisiti:

- Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Deve essere autorizzato dall'operatore/responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di cominciare il lavoro, leggere attentamente e assicurarsi di aver compreso le istruzioni contenute nel manuale e nella documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ► Sequire le istruzioni e rispettare le condizioni.

Il personale operativo, nell'esequire i propri compiti, deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ► Essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/operatore dell'impianto.
- ► Seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Uso previsto

Applicazione e fluidi

Il misuratore descritto in questo manuale è destinato esclusivamente alla misura di portata di liquidi, gas e vapori.

A seconda della versione ordinata, il misuratore può essere utilizzato anche per misurare fluidi potenzialmente esplosivi $^{1)}$, infiammabili, tossici e ossidanti.

I misuratori per uso in area pericolosa, in applicazioni igieniche o applicazioni che presentano rischi addizionali dovuti alla pressione, riportano sulla targhetta il relativo contrassegno.

Per conservare le perfette condizioni del misuratore durante il funzionamento:

- ► Utilizzare soltanto misuratori pienamente conformi ai dati riportati sulla targhetta e alle condizioni generali elencate nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione supplementare.
- ► Facendo riferimento alla targhetta, controllare se è ammesso l'uso del dispositivo ordinato nell'area pericolosa (ad esempio, protezione dal rischio di esplosione, sicurezza del contenitore in pressione).
- ► Impiegare il misuratore solo per i fluidi contro i quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- ▶ Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.
- ▶ Rispettare il campo di temperatura ambiente specificato.
- Il misuratore deve essere protetto in modo permanente dalla corrosione provocata dalle condizioni ambientali.

Uso non corretto

Un uso improprio può compromettere la sicurezza. Il costruttore non è responsabile degli eventuali danni causati da un uso improprio o diverso da quello previsto.

AVVERTENZA

Pericolo di rottura dovuta a fluidi corrosivi o abrasivi e alle condizioni ambiente!

- ▶ Verificare la compatibilità del fluido di processo con il materiale del sensore.
- Verificare la resistenza nel processo di tutti i materiali delle parti bagnate.
- ▶ Rispettare i campi di pressione e temperatura specificati.

¹⁾ Non valido per misuratori IO-Link

AVVISO

Verifica per casi limite:

▶ Nel caso di fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare la resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità poiché anche minime variazioni di temperatura, concentrazione o grado di contaminazione nel processo possono alterare le caratteristiche di resistenza alla corrosione.

Rischi residui

ATTENZIONE

Rischio di ustioni da caldo o freddo! L'uso di fluidi e componenti elettronici a temperature alte o basse può produrre superfici calde o fredde sul dispositivo.

▶ Montare una protezione adatta per evitare il contatto.

2.3 Sicurezza sul lavoro

Quando si interviene sul dispositivo o si lavora con il dispositivo:

• indossare dispositivi di protezione personale adequati come da normativa nazionale.

2.4 Sicurezza operativa

Possibili danni al dispositivo.

- ► Azionare il dispositivo soltanto se in perfette condizioni tecniche e in assenza di anomalie.
- ▶ L'operatore deve garantire che il funzionamento del dispositivo sia privo di interferenze.

Modifiche al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti!

▶ Se, in ogni caso, fossero richieste delle modifiche, consultare il produttore.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- ▶ Esequire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- ► Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- Utilizzare esclusivamente parti di ricambio e accessori originali.

2.5 Sicurezza del prodotto

Questo dispositivo all'avanguardia è stato progettato e testato in conformità a procedure di buona ingegneria per soddisfare gli standard di sicurezza operativa . Ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa gli standard generali di sicurezza e i requisiti legali. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Il produttore garantisce quanto sopra esponendo sul dispositivo il marchio CE.

2.6 Sicurezza informatica

La garanzia del produttore è valida solo se il prodotto è installato e utilizzato come descritto nelle Istruzioni di funzionamento.Il prodotto è dotato di un meccanismo di sicurezza che protegge le sue impostazioni da modifiche involontarie.

Delle misure di sicurezza IT, che forniscono una protezione addizionale al prodotto e al trasferimento dei dati associati, devono essere implementate dagli stessi operatori secondo i loro standard di sicurezza.

2.7 Funzioni informatiche di sicurezza specifiche del dispositivo

Il dispositivo offre varie funzioni specifiche per favorire la sicurezza dell'operatore. Queste funzioni possono essere configurate dall'utente e, se utilizzate correttamente, garantiscono una maggiore sicurezza operativa. Quello che segue è un elenco delle funzioni più importanti:

2.7.1 Protezione dell'accesso mediante protezione scrittura hardware

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere disabilitato tramite un selettore di protezione scrittura (DIP switch sul modulo dell'elettronica principale). Quando la protezione scrittura hardware è abilitata, l'accesso ai parametri è di sola lettura.

2.7.2 Protezione dell'accesso mediante password

È possibile utilizzare una password per evitare l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo.

Controlla l'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo mediante display locale o altri tool operativi (ad es. FieldCare, DeviceCare) e, in termini di funzionalità, corrisponde alla protezione scrittura hardware. Se si utilizza l'interfaccia service CDI, l'accesso in lettura è consentito solo inserendo prima la password.

Codice di accesso specifico dell'utente

L'accesso in scrittura ai parametri del dispositivo tramite display locale, o tool operativo (ad es. FieldCare, DeviceCare) può essere protetto tramite il codice di accesso specifico dell'utente, modificabile ($\rightarrow \implies 134$).

Alla consegna, sul dispositivo non è impostato un codice di accesso specifico. Il codice di accesso è *0000* (aperto).

Note generali sull'uso delle password

- Il codice di accesso e la chiave di rete forniti con il dispositivo per motivi di sicurezza devono essere cambiati durante la messa in servizio.
- Per la definizione e la gestione del codice di accesso e della chiave di rete, attenersi alle regole generali per la creazione di una password sicura.
- L'utente deve gestire con attenzione il codice di accesso e la chiave di rete, garantendone la sicurezza.
- Per informazioni sulla configurazione del codice di accesso o su come agire in caso di smarrimento della password, fare riferimento ad esempio a "Protezione scrittura mediante codice di accesso" → ≅ 134.

2.7.3 Accesso mediante bus di campo

Quando si esegue la comunicazione tramite bus di campo, l'accesso ai parametri del dispositivo potrebbe essere soggetto a restrizioni, e consentito in "sola lettura". Questa opzione può essere modificata tramite parametro **Fieldbus writing access**.

Ciò non influisce sulla trasmissione ciclica del valore misurato al sistema di livello superiore, che è sempre garantita.



Per informazioni approfondite sui parametri del dispositivo, consultare: Documentazione "Descrizione dei parametri dello strumento" $\Rightarrow \triangleq 221$.


3 Descrizione del prodotto

Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.

Sono disponibili due versioni del dispositivo:

- Versione compatta trasmettitore e sensore costituiscono un'unità meccanica.
- Versione separata trasmettitore e sensore sono montati in luoghi separati.


3.1 Design del prodotto

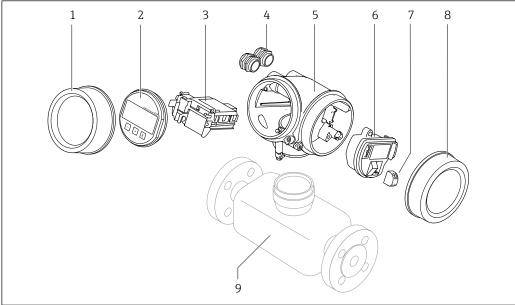

A0048824

- 1 Coperchio del vano dell'elettronica
- 2 Modulo display
- 3 Modulo elettronica principale
- 4 Pressacavi
- 5 Custodia del trasmettitore (con HistoROM)
- 6 Modulo elettronica I/O
- 7 Morsetti (morsetti a molla a innesto)
- 8 Coperchio del vano connessioni
- 9 Sensore

Descrizione del prodotto

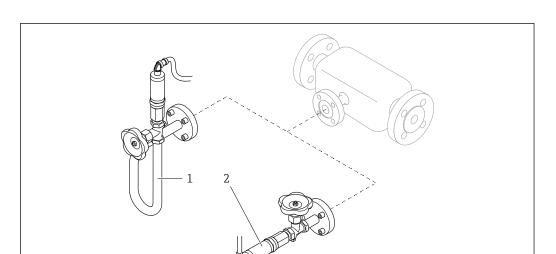

A003415

Proline Prowirl F 200 HART

- 1 Versioni del misuratore di pressione
- 1 Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore"
- 2 Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DB "Massa gas/liquido"
- Per il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa gas/liquido", vale quanto segue: Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso

4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

Al ricevimento della consegna:

- 1. Verificare che l'imballaggio non sia danneggiato.
 - Informare immediatamente il produttore di tutti i danni rilevati.
 Non installare componenti danneggiati.
- 2. Verificare la fornitura con la bolla di consegna.
- 3. Confrontare i dati riportati sulla targhetta con le specifiche d'ordine riportate nel documento di consegna.
- 4. Controllare la presenza di tutta la documentazione tecnica e tutti gli altri documenti necessari, ad es. certificati.
- Nel caso non sia rispettata una delle condizioni, contattare il costruttore.

4.2 Identificazione del prodotto


Il dispositivo può essere identificato come seque:

- Targhetta
- Codice d'ordine con dettagli delle caratteristiche del dispositivo sul documento di consegna
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): sono visualizzate tutte le informazioni sul dispositivo.
- Inserire i numeri di serie riportati sulle targhette in *Endress+Hauser Operations App* oppure effettuare la scansione del codice DataMatrix presente sulla targhetta con *Endress+Hauser Operations App*: vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dispositivo.

Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Le sezioni "Documentazione addizionale del dispositivo standard" e "Documentazione supplementare in base al tipo di dispositivo"
- Device Viewer: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta (www.endress.com/deviceviewer)
- Endress+Hauser Operations App: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice DataMatrix presente sulla targhetta.

4.2.1 Targhetta trasmettitore

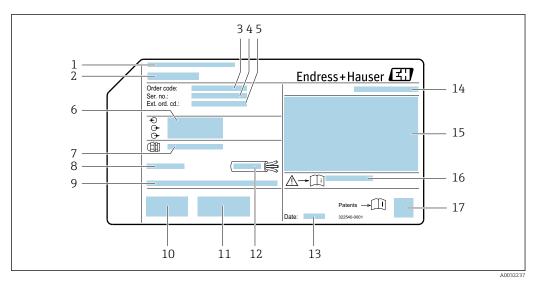


■ 2 Esempio di targhetta trasmettitore

- 1 Indirizzo del produttore/titolare del certificato
- 2 Nome del trasmettitore
- 3 Codice d'ordine
- 4 Numero di serie
- 5 Codice d'ordine esteso
- 6 Dati della connessione elettrica, ad esempio ingressi e uscite disponibili, tensione di alimentazione
- 7 Tipo di pressacavi
- 8 Temperatura ambiente consentita (T_a)
- 9 Versione del firmware (FW) e revisione del dispositivo (Dev.Rev.) dalla fabbrica
- 10 Marchio CE, marchio RCM-Tick
- 11 Informazioni addizionali sulla versione: certificati, approvazioni
- 12 Campo di temperatura consentito per il cavo
- 13 Data di produzione: anno-mese
- 14 Classe di protezione
- 15 Informazioni di approvazione per la protezione dal rischio di esplosione
- 16 Numero di documento della documentazione aggiuntiva in materia di sicurezza
- 17 Codice matrice 2D

16


4.2.2 Targhetta sensore

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a doppio scomparto, 316L, compatta" e opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata"

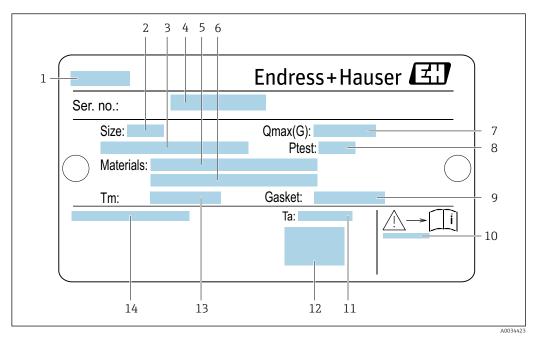

- **■** 3 Esempio di targhetta del sensore
- 1 Nome del sensore
- 2 Diametro nominale del sensore
- 3 Diametro nominale/pressione nominale della flangia
- 4 Numero di serie (Ser. no.)
- 5 Materiale del tubo di misura
- 6 Materiale del tubo di misura
- 8 Pressione di prova del sensore: OPL→ 🖺 205
- 9 Materiale quarnizione di tenuta
- 10 Codice della documentazione supplementare relativa alla sicurezza → 🖺 221
- 11 Campo di temperature ambiente
- 12 Marchio CE
- 13 Campo di temperatura del fluido
- 14 Grado di protezione


Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, compatta"

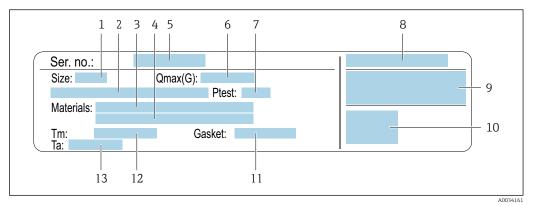

- 4 Esempio di targhetta del sensore
- 1 Diametro nominale del sensore
- 2 Diametro nominale/pressione nominale della flangia
- 3 Materiale del tubo di misura
- 4 Materiale del tubo di misura
- 5 Numero di serie (Ser. no.)
- 6 Portata volumetrica massima consentita (gas/vapore)
- 7 Pressione di collaudo del sensore
- 8 Grado di protezione
- 9 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione e sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)→ 🖺 221
- 10 Marchio CE
- 11 Materiale quarnizione di tenuta
- 12 Campo di temperatura del fluido
- 13 Campo di temperature ambiente

18

Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata"

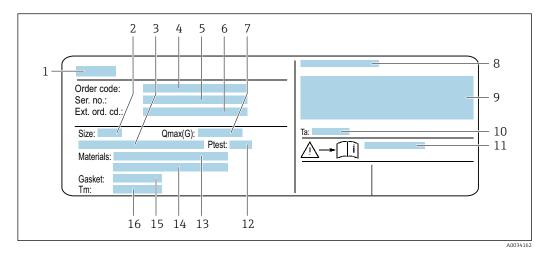

Esempio di targhetta del sensore

- 1 Nome del sensore
- 2 Diametro nominale del sensore
- 3 Diametro nominale/pressione nominale della flangia
- 4 Codice d'ordine
- 5 Numero di serie (Ser. no.)
- 6 Codice d'ordine esteso (Ext. ord. cd.)
- 7 Portata volumetrica massima consentita (gas/vapore)
- 8 Grado di protezione
- 9 Informazioni sull'approvazione per la protezione dal rischio di esplosione e sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)
- 10 Campo di temperature ambiente
- 12 Pressione di collaudo del sensore
- 13 Materiale del tubo di misura
- 14 Materiale del tubo di misura
- 15 Materiale guarnizione di tenuta
- 16 Campo di temperatura del fluido


Codice d'ordine

Il misuratore può essere riordinato utilizzando il codice d'ordine.

Codice d'ordine esteso

- Sono sempre riportati il tipo di dispositivo (radice del prodotto) e le specifiche base (caratteristiche obbligatorie).
- Delle specifiche opzionali (caratteristiche opzionali), sono indicate solo quelle relative alla sicurezza e alle approvazioni (ad es. LA) Se sono state ordinate altre specifiche opzionali, queste sono rappresentate collettivamente mediante il simbolo segnaposto # (ad es. #LA#).
- Se le specifiche opzionali ordinate non comprendono specifiche di sicurezza e relative alle approvazioni, sono indicate con il simbolo segnaposto + (ad es. XXXXXX-ABCDE+).

4.2.3 Targhetta delle celle di misura della pressione

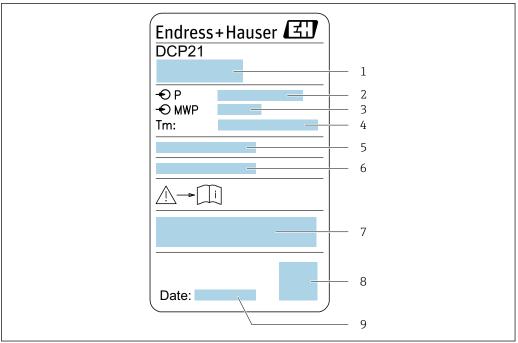

■ 6 Esempio di targhetta delle celle di misura della pressione

A003435

- 1 Indirizzo del produttore
- 2 Campo di pressione
- 3 Pressione massima ammessa
- 4 Campo di temperature ambiente
- 5 Numero di serie o struttura XPD
- 6 Grado di protezione
- 7 Marchio CE, marchio C-Tick
- 8 Codice QR
- 9 Data di fabbricazione

4.2.4 Simboli sul dispositivo

Simbolo	Significato
\triangle	AVVISO! Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che può causare lesioni gravi o mortali se non evitata. Consultare la documentazione del misuratore per scoprire il tipo di potenziale pericolo e le misure per evitarlo.
<u> </u>	Riferimento alla documentazione Rimanda alla documentazione specifica del dispositivo.
	Messa a terra di protezione Un morsetto che deve essere collegato a terra prima di stabilire qualsiasi altro collegamento.

5 Immagazzinamento e trasporto

5.1 Condizioni di immagazzinamento


Per l'immagazzinamento osservare le sequenti note:

- ► Conservare nella confezione originale per garantire la protezione da urti.
- ▶ Non togliere le coperture o i coperchi di protezione installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e depositi di sporco nel tubo di misura.
- ▶ Proteggere dalla luce diretta del sole. Evitare temperature superficiali eccessivamente elevate.
- ► Conservare in luogo asciutto e privo di polvere.
- ▶ Non conservare all'esterno.

Temperatura di immagazzinamento: -50 ... +80 °C (-58 ... +176 °F)

5.2 Trasporto del prodotto

Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale.

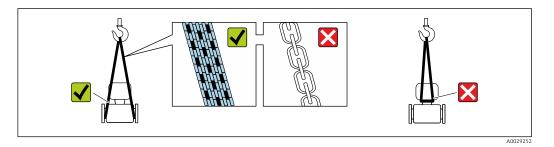

Non togliere le coperture o i coperchi installati sulle connessioni al processo. Evitano danni meccanici alle superfici di tenuta e i depositi di sporco nel tubo di misura.


5.2.1 Misuratori privi di ganci di sollevamento

AVVERTENZA

Il centro di gravità del misuratore è più in alto dei punti di attacco delle cinghie.

Rischio di lesioni, se il misuratore dovesse capovolgersi.

- ▶ Assicurare il misuratore in modo che non possa scivolare o ruotare.
- Osservare il peso specificato sull'imballo (etichetta adesiva).

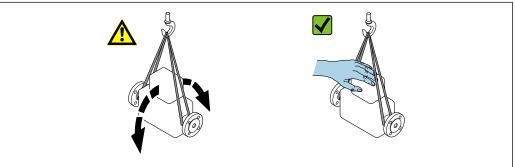

A002921

5.2.2 Misuratori con ganci di sollevamento

AATTENZIONE

Istruzioni di trasporto speciali per strumenti con ganci di sollevamento

- ► Per il trasporto dello strumento utilizzare esclusivamente i ganci di sollevamento presenti sullo strumento medesimo o sulle flange.
- ▶ Lo strumento deve essere assicurato ad almeno due ganci di sollevamento.

5.2.3 Trasporto con un elevatore a forca

Se per il trasporto si utilizzano casse di imballaggio in legno, la struttura di base consente di caricare le casse longitudinalmente, trasversalmente o dai due lati utilizzando un elevatore a forca.

5.3 Smaltimento degli imballaggi

Tutti i materiali di imballaggio sono ecocompatibili e riciclabili al 100%:

- Imballaggio esterno del dispositivo Film polimerico di imballaggio estensibile secondo la Direttiva UE 2002/95/EC (RoHS)
- Imballaggio
 - Cassa di legno trattata secondo lo standard ISPM 15, confermato dal logo IPPC
 - Confezione di cartone secondo la direttiva europea per gli imballaggi 94/62/EC, riciclabilità confermata dal simbolo Resy
- Materiali di trasporto e dispositivi di fissaggio
 - Pallet in plastica a perdere
 - Fascette di plastica
 - Nastri adesivi in plastica
- Materiale di riempimento Imbottiture in carta


Proline Prowirl F 200 HART Installazione

6 Installazione

6.1 Requisiti di installazione

6.1.1 Posizione d'installazione

Posizione di montaggio

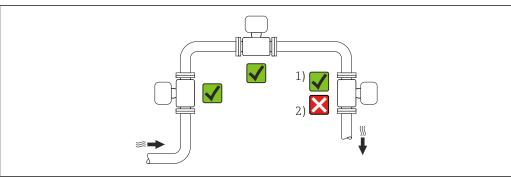

- Installazione adatta a gas e vapore; il misuratore deve essere installato capovolto in un tubo orizzontale se si utilizza il codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione ES "Rilevamento vapore umido" o EU "Misura vapore umido"
- Installazione non adatta per liquidi

Orientamento

La direzione della freccia sulla targhetta del sensore aiuta ad installare il sensore in base alla direzione del flusso (direzione del fluido che scorre attraverso la tubazione).

Per garantire la corretta misura della portata volumetrica, i misuratori a vortici richiedono un profilo idraulico perfettamente sviluppato. Di conseguenza, considerare quanto segue:

	Orientamento		Raccomandazione	
			Versione compatta	Versione separata
A	Orientamento verticale (liquidi)	A0015591	√ ✓ 1)	
A	Orientamento verticale (gas asciutti)	A0015591		
		A0041785		
В	Orientamento orizzontale, trasmettitore posto sopra la tubazione	A0015589	√ √ ²⁾	

	Orientamento	Raccomandazione		
			Versione compatta	Versione separata
С	Orientamento orizzontale, trasmettitore posto sotto la tubazione	A0015590	√ √ 3) 4)	✓ ✓
D	Orientamento orizzontale, trasmettitore in posizione laterale	A0015592	✓ ✓ ³⁾	

- 1) Con prodotti liquidi, nelle tubazioni verticali il flusso deve essere ascendente per evitare il parziale riempimento del tubo (Fig. A). Misura della portata disturbata.
- 2) Nel caso di fluidi caldi (ad es. temperatura vapore o fluido (TM) ≥ 200°C (392°F): orientamento C o D
- 3) In caso di fluido molto freddo (ad esempio azoto liquido): orientamento B o D
- 4) Per l'opzione "rilevamento/misura vapore umido": orientamento C
- Il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa gas/liquido" è disponibile per diametri nominali da DN 25/1. Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso.

Cella di misura della pressione

Misura della pressione di vapore			Opzione DA
E	 Con il trasmettitore installato nella parte inferiore o sul lato Protezione contro l'aumento 	A0034057	VV
F	della temperatura Riduzione della temperatura fin quasi alla temperatura ambiente a causa di un sifone 1)	A0034058	
Misura della pressi	one del gas		Opzione DB
G	 Cella di misura pressione con dispositivo di intercettazione al di sopra del punto di presa Scarico dell'eventuale condensa nel processo 	A0034092	VV
Misura della pressione del liquido			Opzione DB
Н	Dispositivo con dispositivo di intercettazione allo stesso livello del punto di presa	A0034091	<i>vv</i>


Proline Prowirl F 200 HART Installazione

Distanza minima e lunghezza del cavo

Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione "Massa" DA, DB



Il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa qas/liquido" è disponibile per diametri nominali da DN 25/1. Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso.

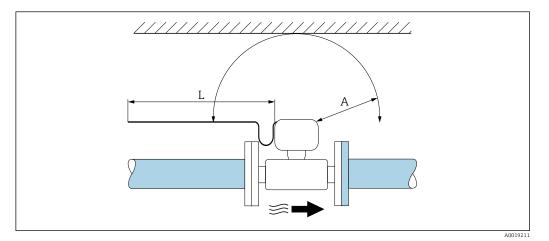


- Distanza minima in tutte le direzioni
- Lunghezza del cavo richiesta

Occorre rispettare le seguenti dimensioni per garantire l'accesso senza problemi al dispositivo per attività di manutenzione:

- A = 100 mm (3,94 in)
- L = L + 150 mm (5,91 in)

Tratti rettilinei in entrata e in uscita

Per raggiungere il livello di accuratezza specificato per il misuratore, i tratti rettilinei in entrata e in uscita sotto indicati sono da considerarsi i minimi possibili.

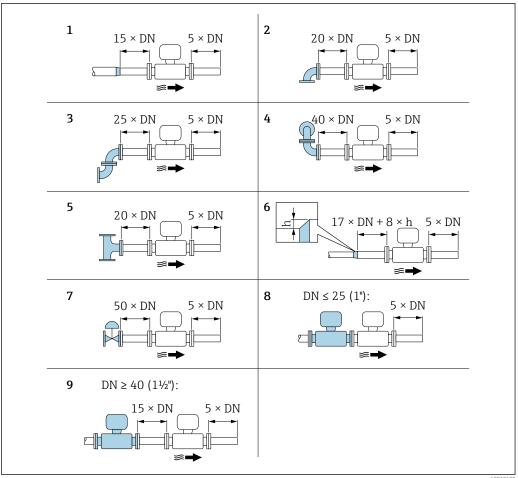

A00191

- 7 Tratti rettilinei in entrata e in uscita minimi in funzione dell'ostruzione della portata
- h Differenza dell'espansione
- 1 Riduzione di un diametro nominale
- 2 Curva singola (curva a 90°)
- 3 Curva doppia (2 curve a 90°, opposte)
- 4 Curva doppia 3D (2 curve a 90°, opposte, su piani diversi)
- 5 Elemento a T
- 6 Estensione
- 7 Valvola di regolazione
- 8 Due misuratori in fila con $DN \le 25$ (1"): direttamente flangia su flangia
- 9 Due misuratori in fila con DN ≥ 40 (1½"): per la distanza, v. figura
- Nel caso siano presenti più disturbi del flusso, rispettare il tratto in entrata più lungo specificato.
- La funzione di **correzione del tratto in entrata**:


 - Non può essere utilizzata insieme al pacchetto applicativo **rilevamento/misura vapore umido** → 🗎 220. Se si usa la misura/rilevamento vapore umido, si devono considerare i relativi tratti in entrata. Per il vapore umido non si può utilizzare il raddrizzatore di flusso.

Raddrizzatore di flusso

Se i tratti rettilinei in entrata non possono essere osservati, si consiglia l'uso di un raddrizzatore di flusso.

Proline Prowirl F 200 HART Installazione

Il raddrizzatore di flusso viene montato fra due flange della tubazione e centrato mediante i tiranti di montaggio. In generale, questo riduce il tratto in entrata necessario a $10 \times DN$ con massima precisione di misura.

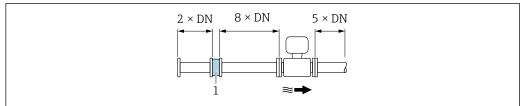

A0019208

1 Raddrizzatore di flusso

La perdita di carico per i raddrizzatori di flusso è calcolata con la seguente formula: $\Delta \ p \ [mbar] = 0,0085 \cdot \rho \ [kg/m^3] \cdot v^2 \ [m/s]$

Esempio per vapore
p = 10 bar ass.
$t = 240 ^{\circ}\text{C} \rightarrow \rho = 4,39 \text{kg/m}^3$
v = 40 m/s
$\Delta p = 0.0085 \cdot 4.39 \cdot 40^{2} = 59.7 \text{ mbar}$

Esempio per H ₂ O condensato (80 °C)		
$\rho = 965 \text{ kg/m}^3$		
v = 2,5 m/s		
$\Delta p = 0.0085 \cdot 965 \cdot 2.5^2 = 51.3 \text{ mbar}$		


ρ: densità del fluido di processo v: velocità di deflusso media ass. = assoluta



Per le dimensioni del raddrizzatore di flusso, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", paragrafo "Costruzione meccanica"

Tratti in uscita, se si installano dispositivi esterni

Se si installa un dispositivo esterno, rispettare la distanza specificata.

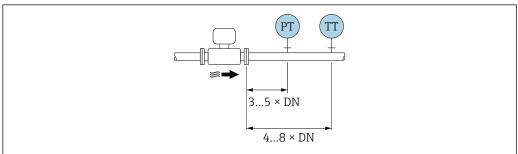

A00192

- PT Pressione
- TT Dispositivo di temperatura

Dimensioni di installazione

Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare la documentazione "Informazioni tecniche", sezione "Costruzione meccanica"

6.1.2 Requisiti ambientali e di processo

Campo di temperature ambiente

Versione compatta

Misuratore	Area sicura:	−40 +80 °C (−40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +70 °C (-40 +158 °F) ¹⁾
	Ex d, XP:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Display locale		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ^{2) 1)}

- 1) Disponibile anche con codice d'ordine per "Test, certificato", opzione JN "Temperatura ambiente del trasmettitore –50 °C (–58 °F)". Questa opzione è disponibile solo in combinazione con un "Sensore per elevate temperature –200 ... +400 °C(–328 ... +750 °F)", vedere il codice d'ordine 060 per "Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura" con opzioni BA, BB, CA, CB.
- 2) A temperature inferiori a < -20 °C (-4 °F), in base alle caratteristiche fisiche effettive, potrebbe non essere più possibile leggere il display a cristalli liquidi.

Versione separata

Trasmettitore	Area sicura:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +80 °C (-40 +176 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia:	-40 +60 °C (-40 +140 °F) ¹⁾
Sensore	Area sicura:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex i, Ex nA, Ex ec:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d:	-40 +85 °C (-40 +185 °F) ¹⁾
	Ex d, Ex ia:	−40 +85 °C (−40 +185 °F) ¹⁾
Display locale		-40 +70 °C (-40 +158 °F) ^{2) 1)}

- 1) Disponibile anche con codice d'ordine per "Test, certificato", opzione JN "Temperatura ambiente del trasmettitore –50 °C (–58 °F)". Questa opzione è disponibile solo in combinazione con un "Sensore per elevate temperature -200 ... +400 °C(-328 ... +750 °F)", vedere il codice d'ordine 060 per "Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura" con opzioni BA, BB, CA, CB.
- A temperature < -20 °C (-4 °F), in base alle caratteristiche fisiche effettive, potrebbe non essere più possibile leggere il display a cristalli liquidi.
- ► In caso di funzionamento all'esterno: Evitare la luce diretta del sole, in particolare nelle regioni a clima caldo.
- Endress+Hauser può fornire un tettuccio di protezione dalle intemperie. → 🖺 181.

Isolamento termico


Per ottenere una misura di temperatura e un calcolo di massa ottimali, evitare la dispersione di calore nel sensore in presenza di alcuni fluidi. A questo scopo, prevedere una coibentazione. Per garantire l'isolamento richiesto, è disponibile un'ampia gamma di materiali.

Questo vale per:

- Versione compatta
- Versione con sensore separato

L'altezza di coibentazione massima consentita è illustrata in figura:

Proline Prowirl F 200 HART Installazione

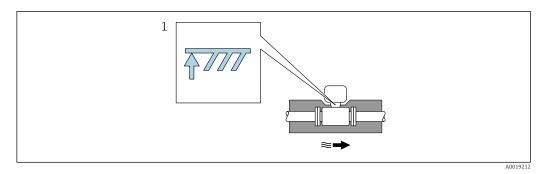


Altezza di coibentazione massima

 Quando si esegue la coibentazione, lasciare scoperta una superficie sufficientemente ampia del supporto della custodia.

La parte libera serve da radiatore e protegge l'elettronica dal surriscaldamento e dall'eccessivo raffreddamento.

La funzione del sifone è proteggere la cella di misura da temperature di processo del vapore troppo elevate mediante la formazione di condensa nel tubo a U/tubo circolare. Per garantire la condensazione del vapore, il sifone può essere isolato solo fino alla flangia di connessione sul lato del tubo di misura.

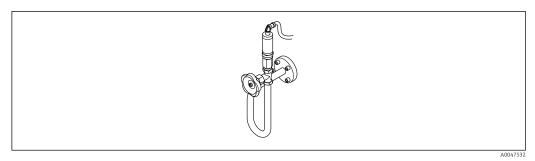

■ 8 Sifone

AVVISO

Surriscaldamento dell'elettronica causato dalla coibentazione!


- ▶ Rispettare l'altezza di coibentazione massima consentita per il collo del trasmettitore in modo che la testa del trasmettitore e/o il vano collegamenti della versione separata siano completamente liberi.
- Osservare le informazioni sui campi di temperatura ammessi.
- Si osservi che potrebbe essere necessario uno specifico aggiornamento, a seconda della temperatura del fluido.

Installazione per la misura della differenza di energia

- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione CA "massa; 316L; 316L (misura della temperatura integrata), −200 ... +400 °C (−328 ... +750 °F)"
- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione CB "massa; Alloy C22; 316L (misura della temperatura integrata), −200 ... +400 °C (−328 ... +750 °F)"
- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione CC "massa; Alloy C22; Alloy C22 (misura della temperatura integrata), $-40 \dots +260 \,^{\circ}\text{C}$ ($-40 \dots +500 \,^{\circ}\text{F}$)"
- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione DA "massa vapore; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata), -200 ... +400 °C (-328 ... +750 °F)"
- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione DB "massa gas/liquido; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata), −40 ... +100 °C (−40 ... +212 °F)"

La seconda misura di temperatura si ottiene da un sensore di temperatura separato. Il misuratore legge questo valore mediante un'interfaccia di comunicazione.

- Se si misura la differenza di temperatura del vapore saturo, il misuratore deve essere installato sul lato del vapore.
- Se si misura la differenza di temperatura dell'acqua, il misuratore può essere installato sul lato freddo o caldo.

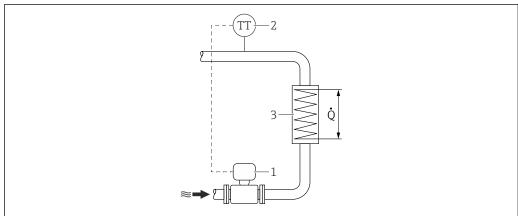

A001920

📵 9 Disposizione per misure della differenza di energia del vapore saturo e dell'acqua

- 1 Misuratore
- 2 Sensore di temperatura
- 3 Scambiatore di calore
- O Flusso di calore

Installazione in impianti a vapore

Il dispositivo è stato testato per sbalzi di pressione dinamica fino a 300 bar (4350 psi) con colpo d'ariete indotto dalla condensa (CIWH). Nonostante la struttura robusta e rinforzata, si applicano le seguenti raccomandazioni sulle migliori pratiche per le applicazioni a vapore per evitare danni dovuti a colpi d'ariete indotti dalla condensa.

- 1. Garantire un adeguato e costante drenaggio della condensa dai tubi grazie all'uso di trappole vapore correttamente dimensionate e sottoposte ad adeguata manutenzione. Questi generalmente sono installate ogni 30 ... 50 m (100 ... 165 in) in tubi orizzontali o in punti di messa a terra.
- 2. Le linee di vapore devono avere una pendenza adeguata di almeno 1% nella direzione del flusso del vapore per garantire che la condensa sia indirizzata alle trappole di vapore nei punti di scarico
- 3. Se l'impianto viene spento, occorre svuotale completamente.
- 4. Evitare le configurazioni dei tubi che causano accumuli di acqua stagnante.
- 5. All'accensione del sistema, aumentare lentamente la pressione statica e la portata del vapore.
- 6. Verificare che il vapore non venga a contatto con condensa decisamente più fredda.

Coperchio di protezione

Un coperchio di protezione è disponibile come accessorio per il dispositivo. Serve a proteggere da luce solare diretta, precipitazioni e ghiaccio.

Quando si installa il coperchio di protezione, occorre mantenere uno spazio libero minimo superiore: 222 mm (8,74 in)

Proline Prowirl F 200 HART Installazione

Il coperchio di protezione può essere ordinato insieme al dispositivo mediante la codificazione del prodotto:

codice d'ordine per "Accessori inclusi", opzione PB "Coperchio di protezione"

😭 Ordinata separatamente come accessorio → 🗎 181

6.2 Installazione del dispositivo

6.2.1 Attrezzi richiesti

Per il trasmettitore

- Per la rotazione della custodia del trasmettitore: chiave fissa8 mm
- Per aprire i fermi di sicurezza: chiave a brugola3 mm

Per il sensore

Per flange e altre connessioni al processo: utilizzare un idoneo strumento di montaggio.

6.2.2 Preparazione del misuratore


- 1. Rimuovere tutto l'imballaggio per il trasporto rimasto.
- 2. Rimuovere eventuali coperture o coperchi di protezione dal sensore.
- 3. Rimuovere l'etichetta adesiva del vano dell'elettronica.

6.2.3 Installazione del sensore

AVVERTENZA

Pericolo dovuto a tenuta di processo non adeguata!

- ► Garantire che i diametri interni delle guarnizioni siano maggiori o uguali a quelli delle connessioni al processo e della tubazione.
- ► Verificare che le quarnizioni siano pulite e integre.
- ► Fissare correttamente le guarnizioni.
- 1. Assicurarsi che la freccia sul sensore corrisponda alla direzione del flusso del fluido.
- 2. Per rispettare le specifiche del dispositivo, installare il misuratore tra le flange della tubazione in modo che sia centrato rispetto alla sezione di misura.
- 3. Installare il misuratore o ruotare la custodia del trasmettitore in modo che gli ingressi cavo non siano orientati verso l'alto.

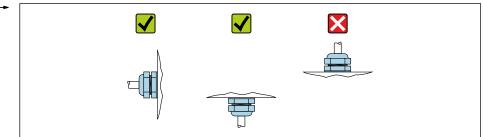

A0029263


6.2.4 Montaggio del misuratore di pressione

Preparazione

1. Prima di montare il misuratore di pressione, installare il misuratore nel tubo.

2. Durante il montaggio del misuratore di pressione, utilizzare esclusivamente la guarnizione di tenuta fornita in dotazione. Non è consentito l'utilizzo di materiali di tenuta diversi.

Rimozione della flangia cieca

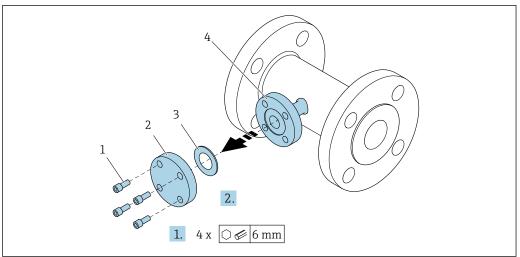

A003435

- 1 Viti di montaggio
- 2 Flangia cieca
- 3 Guarnizione
- 4 Connessione flangiata sul lato del sensore


AVVISO

Durante la sostituzione della guarnizione di tenuta dopo la messa in servizio potrebbe verificarsi una fuoriuscita di fluido all'apertura della connessione flangiata!

- ► Assicurarsi che il misuratore non sia in pressione.
- ► Assicurarsi che non sia presente del fluido nel misuratore.
- 1. Svitare le viti di montaggio sulla flangia cieca.
 - Le viti serviranno nuovamente per montare il misuratore di pressione.
- 2. Rimuovere la quarnizione interna.

Proline Prowirl F 200 HART Installazione

Montaggio del misuratore di pressione

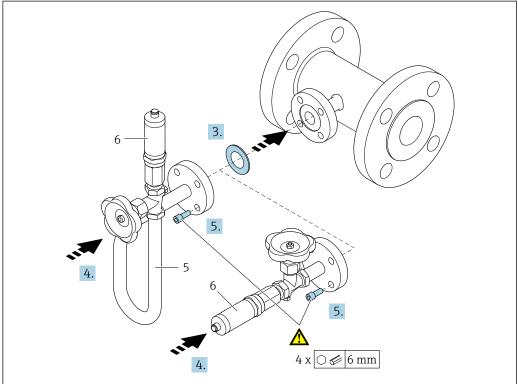

10025442

- 5 Sifone
- 6 Cella di misura della pressione

3. AVVISO

Rischio di danni alla guarnizione!


La guarnizione è realizzata in grafite espansa.pertanto può essere utilizzata una volta sola. Se si scollega un raccordo, è necessario inserire una nuova quarnizione.

► Utilizzare le guarnizioni aggiuntive fornite in dotazione. Se necessario, possono essere ordinate separatamente come accessori in un secondo momento.

Inserire la guarnizione in dotazione nella scanalatura della connessione flangiata sul lato del sensore.

- 4. Allineare la connessione flangiata sul misuratore di pressione e avvitare manualmente le viti.
- 5. Serrare le viti con una chiave torsiometrica procedendo in tre fasi.
 - ► 1. 10 Nm con sequenza incrociata
 - 2. 15 Nm con sequenza incrociata
 - 3. 15 Nm con sequenza circolare

Connessione del misuratore di pressione

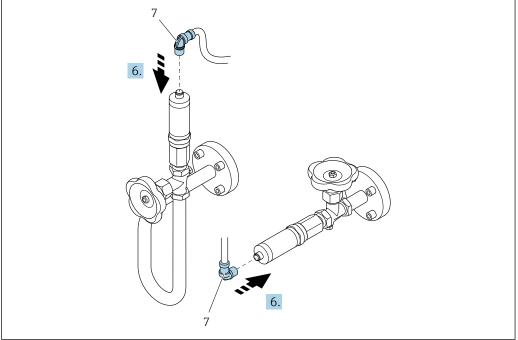

A003544

- 7 Connettore dispositivo
- 6. Inserire la spina per il collegamento elettrico della cella di misura della pressione e avvitare in posizione.

6.2.5 Installazione del trasmettitore della versione separata

AATTENZIONE

La temperatura ambiente è troppo elevata!

Pericolo di surriscaldamento dell'elettronica e di deformazione della custodia.

- ▶ Non superare la temperatura ambiente massima consentita.
- ► Nel caso di funzionamento all'esterno: evitare la luce solare diretta e l'esposizione alle intemperie, soprattutto nelle regioni a clima caldo.

AATTENZIONE

Una forza eccessiva può danneggiare la custodia!


► Evitare le sollecitazioni meccaniche eccessive.

Il trasmettitore della versione separata può essere montato nei seguenti modi:

- Montaggio a parete
- Montaggio su palina


Proline Prowirl F 200 HART Installazione

Montaggio a parete

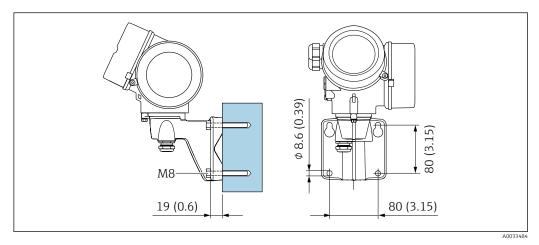

■ 10 mm (in)


Montaggio su palina

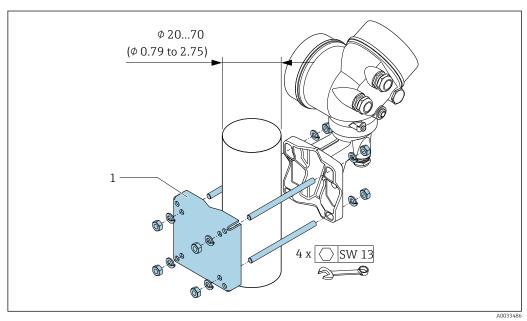

■ 11 mm (in)

6.2.6 Rotazione della custodia del trasmettitore

La custodia del trasmettitore può essere ruotata per facilitare l'accesso al vano connessioni o al modulo display.

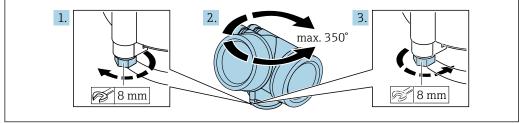


A0032242

- 1. Allentare la vite di fissaggio.
- 2. Ruotare la custodia fino alla posizione richiesta.

3. Serrare saldamente la vite di fissaggio.

6.2.7 Rotazione del modulo display

Il modulo display può essere ruotato per ottimizzare la leggibilità e l'operatività del display.

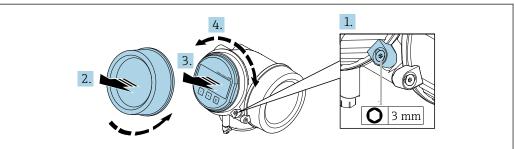

A003223

- 1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano dell'elettronica utilizzando una chiave a brugola.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica dalla custodia del trasmettitore.
- 3. Opzionale: estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione.
- 4. Ruotare il modulo display fino alla posizione richiesta: $8 \times 45^{\circ}$ max. in ogni direzione.
- 5. Con modulo display non estratto: Fare in modo che il modulo display si blocchi nella posizione desiderata.
- 6. Con modulo display estratto:
 Guidare il cavo nel vano tra la custodia e il modulo dell'elettronica principale, inserire
 e bloccare il modulo display nel vano dell'elettronica.
- 7. Rimontare il trasmettitore seguendo la sequenza inversa.

6.3 Verifica finale del montaggio

Il dispositivo è integro (controllo visivo)?	
Lo strumento di misura corrisponde alle specifiche del punto di misura? Ad esempio: Temperatura di processo → 🖺 204 Pressione di processo (v. paragrafo "Valori nominali di pressione-temperatura" nel documento "Informazioni tecniche") Temperatura ambiente Campo di misura → 🖺 186	
Il sensore è stato orientato correttamente → ■ 23? ■ In base al tipo di sensore ■ In base alla temperatura del fluido ■ In base alle caratteristiche del fluido (degassante, con solidi sospesi)	
La freccia sul sensore corrisponde alla direzione del flusso del fluido → 🖺 23?	
Descrizione tag ed etichettatura sono corrette (ispezione visiva)?	
Il dispositivo è sufficientemente protetto dagli agenti atmosferici e dall'irraggiamento solare diretto?	
La vite di fissaggio e il fermo di sicurezza sono saldamente serrati?	
L'altezza di coibentazione massima consentita è stata rispettata?	
L'intervallo di valori di pressione è stato rispettato→ 🖺 205?	
Il sensore è stato orientato correttamente→ 🗎 24?	

Proline Prowirl F 200 HART Installazione

Il misuratore di pressione è montato correttamente→ 🖺 31?	
La valvola del manometro e il sifone con cella di misura pressione sono stati montati con la guarnizione prevista e la coppia di serraggio specificata→ 31?	

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

7 Collegamento elettrico

7.1 Sicurezza elettrica

In conformità alle normative nazionali applicabili.

7.2 Requisiti di collegamento

7.2.1 Utensili richiesti

- Per gli ingressi cavi: usare gli utensili corrispondenti
- Per il fermo di sicurezza: chiave a brugola3 mm
- Spellafili
- Se si usano cavi intrecciati: pinza a crimpare per capocorda
- Per togliere i cavi dal morsetto: cacciavite a testa piatta ≤ 3 mm (0,12 in)

7.2.2 Requisiti per il cavo di collegamento

I cavi di collegamento forniti dal cliente devono possedere i seguenti requisiti.

Campo di temperatura consentito

- Devono essere rispettate le direttive di installazione vigenti nel paese dove è eseguita l'installazione.
- I cavi devono essere adatti alle temperature minime e massime previste.

Cavo segnali

Uscita in corrente 4 ... 20 mA (senza HART)

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Il cavo di installazione standard è sufficiente.

Uscita in corrente 4 ... 20 mA HART

Doppino intrecciato schermato.



Vedere https://www.fieldcommgroup.org "SPECIFICHE DEL PROTOCOLLO HART".

Diametro del cavo

- Pressacavi forniti:
 - $M20 \times 1,5$ con cavo ϕ 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Morsetti a molla, a innesto per la versione del dispositivo senza protezione alle sovratensioni integrata: sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)

7.2.3 Cavo di collegamento per la versione separata

Cavo di collegamento (standard)

Cavo standard	Cavo in PVC da 2 \times 2 \times 0,5 mm 2 (22 AWG) con schermatura comune (2 coppie intrecciate) $^{1)}$
Resistenza alla fiamma	Secondo DIN EN 60332-1-2
Resistenza all'olio	Secondo DIN EN 60811-2-1

Schermatura	Guaina in rame galvanizzata, densità ottica 85 % ca.
Lunghezza del cavo	5 m (15 ft), 10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Temperatura operativa continua	Se montato in posizione fissa: -50 $+105$ °C (-58 $+221$ °F); se il cavo può muoversi liberamente: -25 $+105$ °C (-13 $+221$ °F)

 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Proteggere il più possibile il cavo dall'esposizione ai raggi solari.

Cavo di collegamento (con incamiciatura)

Cavo, con incamiciatura	Cavo in PVC da $2\times2\times0.34~\text{mm}^2$ (22 AWG) con schermatura comune (2 coppie intrecciate) e guaina supplementare intrecciata con fili d'acciaio $^{1)}$
Resistenza alla fiamma	Secondo DIN EN 60332-1-2
Resistenza all'olio	Secondo DIN EN 60811-2-1
Schermatura	Guaina in rame galvanizzata, densità ottica circa 85%
Fermo serracavi e rinforzo	Guaina in filo di acciaio, galvanizzata
Lunghezza del cavo	10 m (30 ft), 20 m (60 ft), 30 m (90 ft)
Temperatura operativa continua	Se montato in posizione fissa: -50 $+105$ °C (-58 $+221$ °F); se il cavo può muoversi liberamente: -25 $+105$ °C (-13 $+221$ °F)

 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Proteggere il più possibile il cavo dall'esposizione ai raggi solari.

Cavo di collegamento (opzione "massica compensazione pressione/temperatura")

Codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA, DB

Cavo standard	Cavo in PVC da $[(3 \times 2) + 1] \times 0,34$ mm ² (22 AWG) con schermatura comune (3 coppie intrecciate) ¹⁾	
Resistenza alla fiamma	Secondo DIN EN 60332-1-2	
Resistenza all'olio	Secondo DIN EN 60811-2-1	
Schermatura	Guaina in rame galvanizzata, densità ottica circa 85%	
Lunghezza del cavo	10 m (30 ft), 30 m (90 ft)	
Temperatura operativa continua	Se montato in posizione fissa: -50 +105 °C (-58 +221 °F); se il cavo può muoversi liberamente: -25 +105 °C (-13 +221 °F)	


 Le radiazioni UV possono danneggiare la guaina esterna del cavo. Proteggere il più possibile il cavo dall'esposizione ai raggi solari.

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

7.2.4 Assegnazione morsetti

Trasmettitore

Versione della connessione 4-20 mA HART con ingressi e uscite addizionali

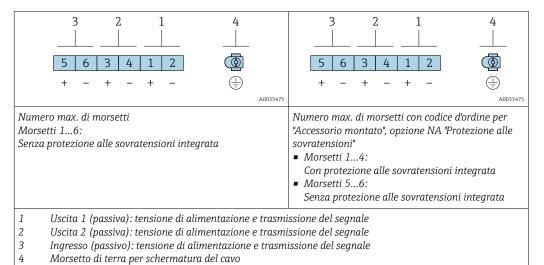

Codice d'ordine per	Numeri dei morsetti					
"Uscita"	Uscita 1		Uscita 2		Ingresso	
	1 (+)	2 (-)	3 (+)	4 (-)	5 (+)	6 (-)
Opzione A	4-20 mA HART (passiva)		-		-	
Opzione B ¹⁾	4-20 mA HART (passiva)		Uscita impulsi/frequenza/ contatto (passiva)		-	
Opzione C 1)	4-20 mA HART (passiva)		4-20 mA (pass	3	-	-
Opzione D ^{1) 2)}	4-20 mA HART (passiva) Uscita impulsi/frequenza/ contatto (passiva)		Ingresso in co mA (pa			

- 1) Utilizzare sempre l'uscita 1; l'uscita 2 è opzionale.
- 2) La protezione alle sovratensioni integrata non è utilizzata con l'opzione D: i morsetti 5 e 6 (ingresso in corrente) non sono protetti da sovratensioni.

Proline Prowirl F 200 HART Collegamento elettrico

Cavo di collegamento per la versione separata

Trasmettitore e custodia di connessione del sensore

Nel caso di versione separata, il sensore e il trasmettitore sono montati separatamente e collegati mediante un cavo di collegamento. Il collegamento viene eseguito mediante la custodia di connessione del sensore e la custodia del trasmettitore.

Il tipo di connessione del cavo di collegamento nella custodia del trasmettitore dipende dall'approvazione del misuratore e dalla versione del cavo di collegamento usato.

Nelle seguenti versioni, è possibile utilizzare solo morsetti per la connessione nella custodia del trasmettitore:


- Codice d'ordine per "Collegamento elettrico", opzione B, C, D, 6
- Approvazioni specifiche: Ex nA, Ex ec, Ex tb e Divisione 1
- Uso del cavo di collegamento rinforzato
- Codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA, DB

Nelle seguenti versioni si utilizza un connettore per dispositivo M12 per la connessione nella custodia del trasmettitore:

- Tutte le altre approvazioni
- Uso del cavo di collegamento (standard)

Per la connessione del cavo di collegamento nella custodia di connessione sensore si utilizzano sempre morsetti (coppie di serraggio delle viti per scarico della trazione del cavo: 1,2 ... 1,7 Nm).

Connessione mediante morsetti

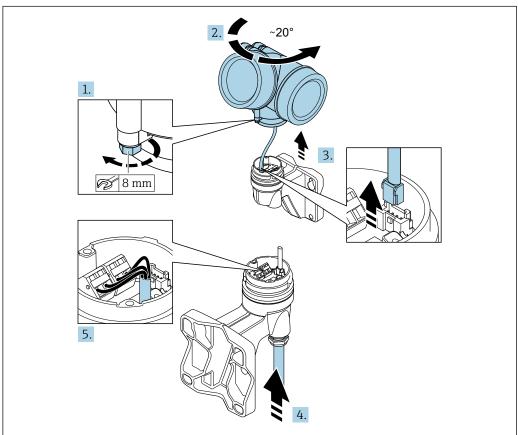

A0041608

- 1. Liberare il fermo di sicurezza della custodia del trasmettitore.
- 2. Ruotare la custodia del trasmettitore in senso orario di circa 20°.

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

3. AVVISO


La scheda di connessione della custodia da parete è collegata alla scheda dell'elettronica del trasmettitore mediante un cavo segnali!

► Attenzione al cavo segnali quando si solleva la custodia del trasmettitore!

Sollevare la custodia del trasmettitore, scollegare il cavo segnali dalla scheda di connessione del supporto a parete e rimuovere la custodia del trasmettitore.

- 4. Allentare il pressacavo e inserire il cavo di collegamento (utilizzare la parte spellata più corta del cavo di collegamento).
- 5. Cablare il cavo di collegamento $\rightarrow \blacksquare 12, \blacksquare 42 \rightarrow \blacksquare 13, \blacksquare 43.$
- 6. Per rimontare la custodia del trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.
- 7. Serrare saldamente il pressacavo.

Cavo di collegamento (standard, rinforzato)

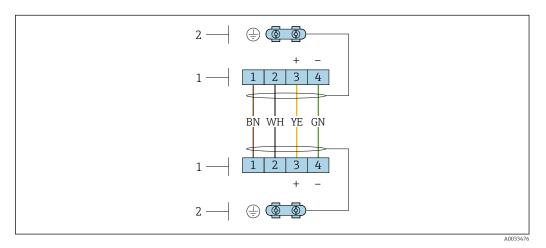

Morsetti per vano connessioni nel supporto da parete del trasmettitore e nella custodia di connessione del sensore


- 1 Morsetti per cavo di collegamento
- 2 Messa a terra mediante fermo serracavi

Numeri morsetti	Assegnazione	Colore del cavo Cavo di collegamento
1	Tensione di alimentazione	Marrone
2	Messa a terra	Bianco
3	RS485 (+)	Giallo
4	RS485 (-)	Verde

Cavo di collegamento (opzione "massica compensazione pressione/temperatura")

Codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA, DB

Proline Prowirl F 200 HART Collegamento elettrico

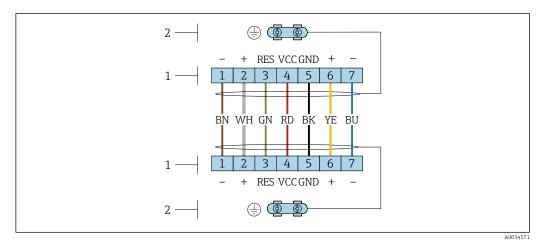

Morsetti per vano connessioni nel supporto da parete del trasmettitore e nella custodia di connessione del sensore

- 1 Morsetti per cavo di collegamento
- 2 Messa a terra mediante fermo serracavi

Numero morsetto	Assegnazione	Colore del cavo Cavo di collegamento
1	RS485 (-) DPC	Marrone
2	RS485 (+) DPC	Bianco
3	Reset	Verde
4	Tensione di alimentazione	Rosso
5	Messa a terra	Nero
6	RS485 (+)	Giallo
7	RS485 (-)	Blu

7.2.5 Requisiti dell'alimentatore

Tensione di alimentazione

Trasmettitore

È richiesta un'alimentazione esterna per ogni uscita.

Per le uscite disponibili valgono i sequenti valori di tensione di alimentazione:

Tensione di alimentazione per una versione compatta senza display locale 1)

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso"	Tensione ai morsetti minima ²⁾	Tensione ai morsetti massima
Opzione A : 4-20 mA HART	≥ 12 V c.c.	35 V c.c.
Opzione B : 4-20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/contatto	≥ 12 V c.c.	35 V c.c.
Opzione C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogica	≥ 12 V c.c.	30 V c.c.
Opzione D : 420 mA HART, uscita impulsi/frequenza/contatto, ingresso in corrente 4-20 mA ³⁾	≥ 12 V c.c.	35 V c.c.

- 1) In caso di tensione di alimentazione esterna dell'alimentatore con carico
- 2) La tensione ai morsetti minima aumenta se si utilizza il controllo locale: v. tabella successiva

3) Caduta di tensione da 2,2 a 3 V per 3,59 - 22 mA

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

Aumento della tens	sione minima	ai morsetti con	controllo locale

Codice d'ordine per "Display; funzionamento"	Aumento della tensione ai morsetti minima
Opzione C : Display locale SD02	+ 1 V c.c.
Opzione E : Controllo locale SD03 con illuminazione (retroilluminazione non utilizzata)	+ 1 V c.c.
Opzione E : Controllo locale SD03 con illuminazione (retroilluminazione utilizzata)	+ 3 V c.c.

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"	Aumento della tensione ai morsetti minima
Opzione DA : Massa vapore; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	+ 1 V c.c.
Opzione DB : Massa gas/liquido; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	+ 1 V c.c.


Carico

Carico per l'uscita in corrente: 0 ... 500 Ω , in base alla tensione di alimentazione esterna dell'alimentatore

Calcolo del carico massimo

In base alla tensione di alimentazione dell'alimentatore (U_S) , rispettare il carico massimo (R_B) , compresa la resistenza di linea, per garantire sufficiente tensione ai morsetti del dispositivo. A questo scopo, rispettare la tensione minima ai morsetti

- $R_B \le (U_S U_{mors. min}): 0.022 A$
- $R_B \le 500 \Omega$

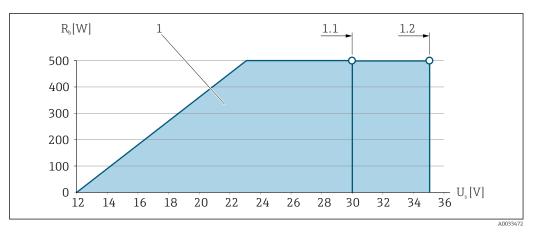

 $\blacksquare 14$ Carico per versione compatta senza display locale

- 1 Campo operativo
- 1.1 Per il codice d'ordine per "Uscita", opzione A "4-20 mA HART"/opzione B "Uscita 4-20 mA HART, impulsi/frequenza/contatto" con Ex i e opzione C "4-20 mA HART + 4-20 mA analogica"
- 1.2 Per il codice d'ordine per "Uscita", opzione A "4-20 mA HART"/opzione B "Uscita 4-20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/contatto" per area sicura ed Ex d

Esempio di calcolo

Tensione di alimentazione dell'alimentatore:

- \bullet U_S = 19 V
- U_{mors, min.} = 12 V (misuratore) + 1 V (display locale senza illuminazione) = 13 V

Proline Prowirl F 200 HART Collegamento elettrico

Carico massimo: $R_B \le (19 \text{ V} - 13 \text{ V}): 0.022 \text{ A} = 273 \Omega$

7.2.6 Preparazione del misuratore

Esequire la procedura nel sequente ordine:

- 1. Montare il sensore e il trasmettitore.
- 2. Vano collegamenti sensori: collegare cavo di collegamento.
- 3. Trasmettitore: collegare cavo di collegamento.
- 4. Trasmettitore: collegare il il cavo della tensione di alimentazione.

AVVISO

Tenuta non sufficiente della custodia!

L'affidabilità operativa del misuratore potrebbe essere compromessa.

- ▶ Utilizzare pressacavi adatti corrispondenti al grado di protezione.
- 1. Se presente, rimuovere il tappo cieco.
- 2. Se il misuratore è fornito senza pressacavi:

 Procurarsi il pressacavo adatto per il relativo cavo di collegamento.
- 3. Se il misuratore è fornito con pressacavi:
 Rispettare i requisiti previsti per i cavi di collegamento → 🖺 38.

7.3 Collegamento del dispositivo

AVVISO

Un collegamento non corretto compromette la sicurezza elettrica!


- ▶ I lavori di collegamento elettrico possono essere eseguiti solo da personale specializzato adeguatamente formato.
- ▶ Attenersi alle normative e ai codici di installazione federali/nazionali applicabili.
- ▶ Attenersi alle norme di sicurezza vigenti presso il luogo di lavoro.
- ► Collegare sempre il cavo di messa a terra ⊕ prima di collegare altri cavi.
- ► Se impiegato in atmosfera potenzialmente esplosiva, rispettare le informazioni riportate nella documentazione Ex specifica del dispositivo.
- ► L'alimentatore deve essere provato per garantire che rispetti i requisiti di sicurezza (ad es. SELV/PELV classe di protezione II corrente di alimentazione limitata).

7.3.1 Connessione della versione compatta

Connessione del trasmettitore

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

Connessione mediante morsetti

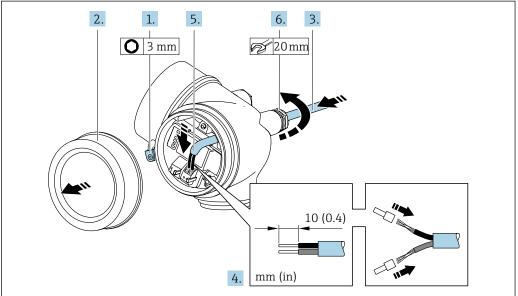

400/0005

- 1. Allentare il fermo di sicurezza sul coperchio del vano connessioni.
- 2. Svitare il coperchio del vano connessioni.
- 3. Spingere il cavo attraverso l'ingresso cavo. Per garantire la tenuta stagna, non togliere l'anello di tenuta dall'ingresso cavo.
- 4. Spelare il cavo e le relative estremità. Nel caso di cavi intrecciati, montare anche i capicorda.
- 5. Collegare il cavo in base all'assegnazione dei morsetti → 🖺 40. Per comunicazioni HART: al collegamento della schermatura del cavo al morsetto di terra, rispettare lo schema di messa a terra dell'impianto.

6. AVVERTENZA


Grado di protezione della custodia compromesso a causa di insufficiente tenuta della custodia.

► Serrare la vite senza usare lubrificanti. Le filettature sul coperchio sono rivestite di lubrificante a secco.

Serrare saldamente i pressacavi.

7. Rimontare il trasmettitore seguendo la sequenza inversa.

Rimozione di un cavo

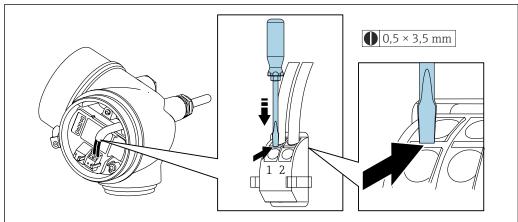

A0048822

Proline Prowirl F 200 HART Collegamento elettrico

▶ Per togliere il cavo dal morsetto, utilizzare un cacciavite a punta piatta e premere nella fessura tra i due fori del morsetto estraendo contemporaneamente l'estremità del cavo.

7.3.2 Connessione della versione separata

AVVERTENZA

Rischio di danneggiamento dei componenti elettronici!

- ▶ Effettuare un collegamento di equipotenzialità tra il sensore e il trasmettitore.
- ▶ Il sensore può essere collegato solo al trasmettitore con il medesimo numero di serie.

Per la connessione :

- 1. Montare il sensore e il trasmettitore.
- 2. Collegare il .
- 3. Collegare il trasmettitore.
- Il tipo di connessione del cavo di collegamento nella custodia del trasmettitore dipende dall'approvazione del misuratore e dalla versione del cavo di collegamento usato.

Nelle seguenti versioni, è possibile utilizzare solo morsetti per la connessione nella custodia del trasmettitore:


- Codice d'ordine per "Collegamento elettrico", opzione B, C, D, 6
- Approvazioni specifiche: Ex nA, Ex ec, Ex tb e Divisione 1
- Uso del cavo di collegamento rinforzato
- Codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA, DB

Nelle seguenti versioni si utilizza un connettore per dispositivo M12 per la connessione nella custodia del trasmettitore:

- Tutte le altre approvazioni
- Uso del cavo di collegamento (standard)

Per la connessione del cavo di collegamento nella custodia di connessione sensore si utilizzano sempre morsetti (coppie di serraggio delle viti per scarico della trazione del cavo: 1,2 ... 1,7 Nm).


Collegare la custodia di connessione del sensore

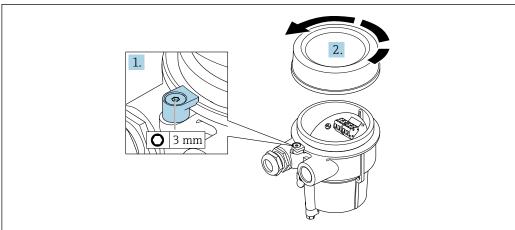

A003416

- 1. Allentare il fermo di sicurezza.
- 2. Svitare il coperchio della custodia.

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

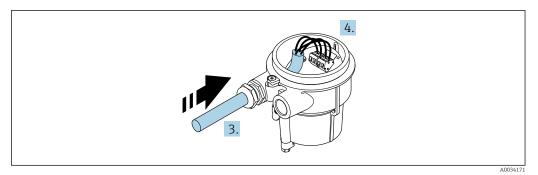

■ 15 Esempio grafico

Cavo di collegamento (standard, rinforzato)

- 3. Inserire il cavo di collegamento attraverso l'ingresso cavo nella custodia di connessione (se il cavo di collegamento è privo del connettore M12, utilizzare l'estremità spellata più corta del cavo di collegamento).
- 4. Cablaggio del cavo di collegamento:
 - ► Morsetto 1 = cavo marrone
 - Morsetto 2 = cavo bianco
 - Morsetto 3 = cavo giallo
 - Morsetto 4 = cavo verde
- 5. Collegare la schermatura del cavo mediante il fermo serracavi.
- 6. Serrare le viti per lo scarico della trazione del cavo impostando una coppia di serraggio di 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Per rimontare la custodia di connessione, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.


Cavo di collegamento (opzione "massica compensazione pressione/temperatura")

- 3. Inserire il cavo di collegamento attraverso l'ingresso cavo nella custodia di connessione (se il cavo di collegamento è privo del connettore M12, utilizzare l'estremità spellata più corta del cavo di collegamento).
- 4. Cablaggio del cavo di collegamento:
 - ► Morsetto 1 = cavo marrone
 - Morsetto 2 = cavo bianco
 - Morsetto 3 = cavo verde
 - Morsetto 4 = cavo rosso
 - Morsetto 5 = cavo nero
 - Morsetto 6 = cavo giallo
 - Morsetto 7 = cavo blu
- 5. Collegare la schermatura del cavo mediante il fermo serracavi.
- 6. Serrare le viti per lo scarico della trazione del cavo impostando una coppia di serraggio di 1,2 ... 1,7 Nm.
- 7. Per rimontare la custodia di connessione, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

Proline Prowirl F 200 HART Collegamento elettrico


Connessione del trasmettitore

Connessione del trasmettitore mediante connettore

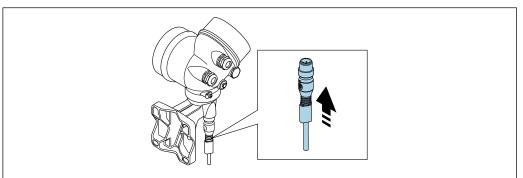


► Collegare il connettore.

Connessione del trasmettitore mediante morsetti

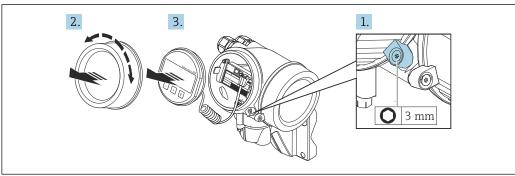


- 1. Liberare il fermo di sicurezza del coperchio del vano dell'elettronica.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica.
- 3. Estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione. Per semplificare l'accesso all'interruttore di blocco, fissare il modulo display al bordo del vano dell'elettronica.

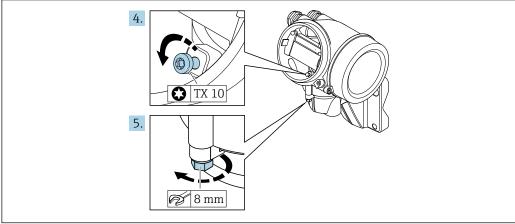

A0034174

- 4. Liberare la vite di bloccaggio della custodia del trasmettitore.
- 5. Liberare il fermo di sicurezza della custodia del trasmettitore.

Collegamento elettrico Proline Prowirl F 200 HART

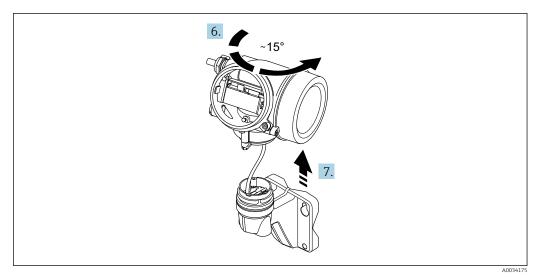

■ 16 Esempio grafico


6. Ruotare la custodia del trasmettitore verso destra fino a raggiungere il contrassegno.

7. AVVISO


La scheda di connessione della custodia da parete è collegata alla scheda dell'elettronica del trasmettitore mediante un cavo segnali!

► Attenzione al cavo segnali quando si solleva la custodia del trasmettitore!

Sollevare la custodia del trasmettitore.

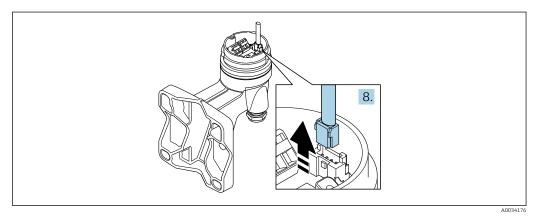

■ 17 Esempio grafico

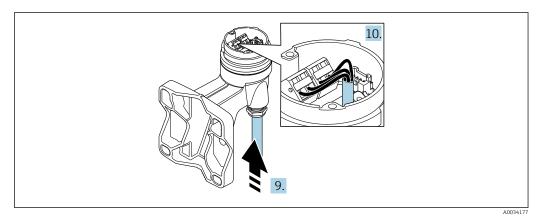

■ 18 Esempio grafico

Proline Prowirl F 200 HART Collegamento elettrico

Cavo di collegamento (standard, rinforzato)

- 8. Scollegare il cavo segnali dalla scheda di connessione della custodia da parete premendo la fascetta di bloccaggio sul connettore. Togliere la custodia del trasmettitore.
- 9. Inserire il cavo di collegamento attraverso l'ingresso cavo nella custodia di connessione (se il cavo di collegamento è privo del connettore M12, utilizzare l'estremità spellata più corta del cavo di collegamento).
- 10. Cablaggio del cavo di collegamento:
 - Morsetto 1 = cavo marrone
 Morsetto 2 = cavo bianco
 Morsetto 3 = cavo giallo
 Morsetto 4 = cavo verde
- 11. Collegare la schermatura del cavo mediante il fermo serracavi.
- **12.** Serrare le viti per lo scarico della trazione del cavo impostando una coppia di serraggio di 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Per rimontare la custodia del trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

Cavo di collegamento (opzione "massica compensazione pressione/temperatura")

- 8. Scollegare entrambi i cavi segnali dalla scheda di connessione della custodia da parete premendo la fascetta di bloccaggio sul connettore. Togliere la custodia del trasmettitore.
- 9. Inserire il cavo di collegamento attraverso l'ingresso cavo nella custodia di connessione (se il cavo di collegamento è privo del connettore M12, utilizzare l'estremità spellata più corta del cavo di collegamento).
- 10. Cablaggio del cavo di collegamento:
 - Morsetto 1 = cavo marrone
 Morsetto 2 = cavo bianco
 Morsetto 3 = cavo verde
 Morsetto 4 = cavo rosso
 Morsetto 5 = cavo nero
 Morsetto 6 = cavo giallo
 Morsetto 7 = cavo blu
- 11. Collegare la schermatura del cavo mediante il fermo serracavi.
- **12.** Serrare le viti per lo scarico della trazione del cavo impostando una coppia di serraggio di 1,2 ... 1,7 Nm.
- 13. Per rimontare la custodia del trasmettitore, ripetere la procedura di rimozione in ordine inverso.

7.3.3 Connessione del cavo di collegamento per la cella di misura della pressione

Alla consegna al cliente, il cavo di collegamento è connesso come seque:

- Versione compatta: alla custodia del trasmettitore
- Versione separata: alla custodia di connessione del sensore

Per la connessione al sensore e alla cella di misura della pressione:

► Inserire il connettore M12 del cavo di collegamento nella cella di misura della pressione e avvitare in posizione.

7.4 Equalizzazione del potenziale

7.4.1 Requisiti

Per l'equalizzazione del potenziale:


- Prestare attenzione agli schemi di messa a terra interni
- Tenere conto delle condizioni operative, come il materiale del tubo e la messa a terra
- Collegare il fluido, il sensore e il trasmettitore allo stesso potenziale elettrico
- Utilizzare un cavo di messa a terra con una sezione minima di 6 mm² (10 AWG) e un capocorda per collegamenti di equipotenzialità

7.5 Garantire la classe di protezione

Il misuratore soddisfa tutti i requisiti della classe di protezione IP66/67, custodia Type 4X.

Terminato il collegamento elettrico, attenersi alla seguente procedura per garantire la classe di protezione IP66/67, custodia Type 4X:

- 1. Controllare che le tenute della custodia siano pulite e inserite correttamente.
- 2. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.
- 3. Serrare tutte le viti della custodia e avvitare i coperchi.
- 4. Serrare saldamente i pressacavi.
- 5. Per evitare che l'umidità penetri nell'ingresso cavo:
 Instradare il cavo in modo che formi un'ansa verso il basso prima dell'ingresso cavo ("trappola per l'acqua").

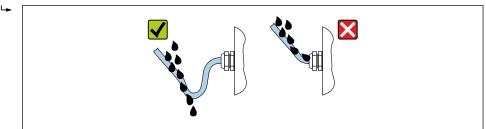

A0029278

6. I pressacavi forniti non garantiscono la protezione della custodia quando lo strumento non è in uso. Quindi è necessario sostituirli con tappi ciechi corrispondenti alla protezione della custodia.

7.6 Verifica finale delle connessioni


Il dispositivo e il cavo sono integri (controllo visivo)?	
I cavi utilizzati rispettano i requisiti → 🖺 38?	
I cavi connessi non sono troppo tesi?	
Tutti i pressacavi sono montati, serrati saldamente e a tenuta stagna? Tratto di cavo con "sifone" → 🗎 52?	
A seconda della versione del dispositivo: tutti i connettori del dispositivo sono saldamente serrati $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	
Solo per la versione separata: Il sensore è collegato al giusto trasmettitore? Controllare il numero di serie sulla targhetta del sensore e del trasmettitore.	
La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche sulla targhetta del trasmettitore ?	
L'assegnazione dei morsetti è corretta ?	
Se è presente la tensione di alimentazione, il modulo display visualizza dei valori?	

I coperchi della custodia sono tutti installati e serrati saldamente?	
Il fermo di sicurezza è serrato saldamente?	
Le viti per lo scarico della trazione del cavo sono state serrate alla corretta coppia di serraggio→ 🖺 47?	
Il connettore M12 del cavo di collegamento è collegato correttamente alla cella di misura della pressione $\rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $	

Opzioni operative Proline Prowirl F 200 HART

Opzioni operative 8

8.1 Panoramica delle opzioni operative

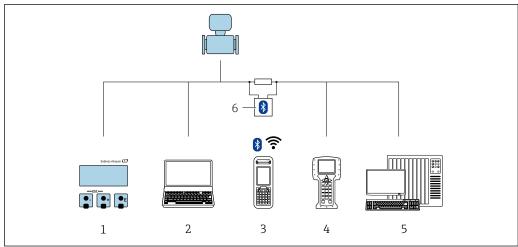


- Controllo locale mediante modulo display Computer con tool operativo (ad es., FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM) 2
- Field Xpert SFX350 o SFX370 Field Communicator 475 3
- Sistema di automazione (ad es. PLC)
- Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

8.2 Struttura e funzionamento del menu operativo

8.2.1 Struttura del menu operativo

Panoramica del menu operativo per utenti esperti: v. la documentazione "Descrizione dei parametri del dispositivo" fornita con il misuratore

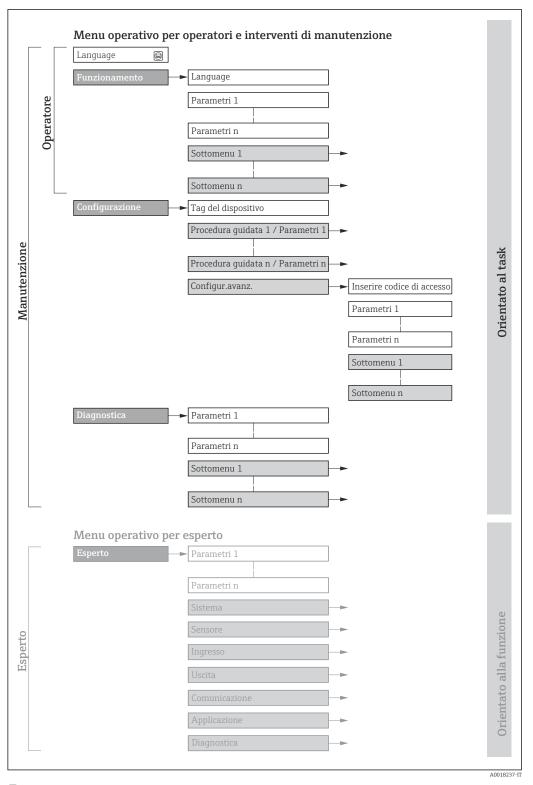

Struttura schematica del menu operativo

Opzioni operative Proline Prowirl F 200 HART

8.2.2 Filosofia operativa


I singoli elementi del menu operativo sono assegnati a determinati ruoli utente (ad es. operatore, addetto alla manutenzione, ecc.). Ogni ruolo utente contiene attività tipiche nel ciclo di vita del dispositivo.

Menu/pa	arametro	Ruolo utente e operazioni	Contenuto/significato
Language Funzioname	Orientato all'operazion e	ll'operazion Operazioni durante il funzionamento:	 Definizione della lingua operativa Azzeramento e controllo dei totalizzatori Configurazione del display operativo (ad es. formato e contrasto del
nto	me 		display) Azzeramento e controllo dei totalizzatori
Configurazi one		Ruolo "Manutenzione" Messa in servizio: Configurazione della misura Configurazione di ingressi e uscite	Procedure guidate per la messa in servizio rapida: Configurazione delle unità di sistema Definizione del fluido Configurazione dell'ingresso in corrente Configurazione delle uscite Configurazione del display operativo Definizione del condizionamento dell'uscita Configurazione del taglio bassa portata Configurazione avanzata Per una configurazione delle misure più personalizzata (adattamento a condizioni di misura speciali) Configurazione dei totalizzatori Amministrazione (definire codice di accesso, reset del misuratore)
Diagnostica		Ruolo "Manutenzione" Ricerca guasti: Diagnostica e rettifica degli errori di processo e del dispositivo Simulazione del valore misurato	Comprende tutti i parametri per il rilevamento dell'errore e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo: Elenco di diagnostica Contiene fino a 5 messaggi diagnostici ancora in attesa. Registro degli eventi Contiene i messaggi di evento generati. Informazioni sul dispositivo Contiene le informazioni per identificare il dispositivo Valori misurati Contiene tutti i valori misurati attuali. Sottomenu Memorizzazione dati con l'opzione d'ordine "HistoROM estesa" Archiviazione e visualizzazione di valori misurati Heartbeat Technology Verifica su richiesta della funzionalità del dispositivo e documentazione dei risultati di verifica Simulazione Serve per simulare valori di misura o valori in uscita.
Esperto	Orientato alla funzione	Operazioni che richiedono una conoscenza dettagliata del funzionamento del dispositivo: Messa in servizio delle misure in condizioni difficili Adattamento ottimale della misura a condizioni difficili Configurazione dettagliata dell'interfaccia di comunicazione Diagnostica dell'errore in casi difficili	Contiene tutti i parametri del dispositivo e ne consente l'accesso diretto mediante un codice di accesso. La struttura di questo menu si basa sui blocchi funzione del dispositivo: Sistema Contiene tutti i parametri di livello superiore del dispositivo, che non riguardano la misura o la comunicazione del valore misurato Sensore Configurazione della misura. Ingresso Configurazione dell'ingresso Uscita Configurazione delle uscite Comunicazione Configurazione dell'interfaccia di comunicazione digitale Applicazione Configurazione delle funzioni che vanno oltre la misura attuale (ad es. totalizzatore) Diagnostica Per il rilevamento e l'analisi degli errori di processo e del dispositivo, per la simulazione del dispositivo e per Heartbeat Technology.

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

8.3 Accesso al menu operativo mediante display locale

8.3.1 Display operativo

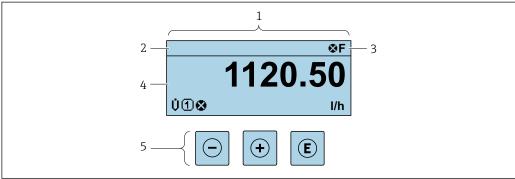

A002934

- 1 Display operativo
- 2 Descrizione tag \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 79
- 3 Area di stato
- 4 Area di visualizzazione per i valori misurati (fino a 4 righe)
- 5 Elementi operativi → 🖺 62


Area di stato

I seguenti simboli appaiono in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione operativa:

- Segnali di stato → 🖺 159
 - **F**: quasto
 - C: verifica funzionale
 - S: fuori specifica
 - **M**: richiesta manutenzione
- Comportamento diagnostico → 🗎 160
 - 🐼: allarme
 - Λ: avviso
- 🛱: blocco (il dispositivo è protetto con un blocco hardware)
- 🖘: comunicazione (la comunicazione è attiva mediante funzionamento a distanza)

Area di visualizzazione

Nell'area di visualizzazione, ogni valore misurato è introdotto da alcuni tipi di simbolo a scopo descrittivo:

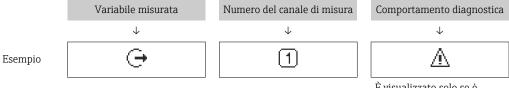

È visualizzato solo se è presente un evento diagnostico per questa variabile misurata.

Variabili misurate

Simbolo	Significato
Ü	Portata volumetrica

Il numero e il formato di visualizzazione delle variabili misurate possono essere configurati mediante il parametro **Formato del display** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 98$).

Totalizzatore

Simbolo	Significato
Σ	Totalizzatore Il numero del canale di misura indica quale dei tre totalizzatori è visualizzato.

Uscita

Simbolo	Significato
\odot	Uscita Il numero del canale di misura indica quale delle due uscite in corrente è visualizzata.

Numeri dei canali di misura


Simbolo	Significato
	Canale di misura da 1 a 4
1 (4)	Il numero del canale di misura è visualizzato solo se è presente più di un canale per il medesimo tipo di variabile misurata (ad es. Totalizzatore 13).

Comportamento diagnostico

Simbolo	Significato
8	Allarme La misura si interrompe. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. Viene generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
Δ	Avviso La misura riprende. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. Viene generato un messaggio diagnostico.

Il comportamento diagnostico si riferisce a un evento diagnostico, importante per la variabile misurata visualizzata.

8.3.2 Schermata di navigazione

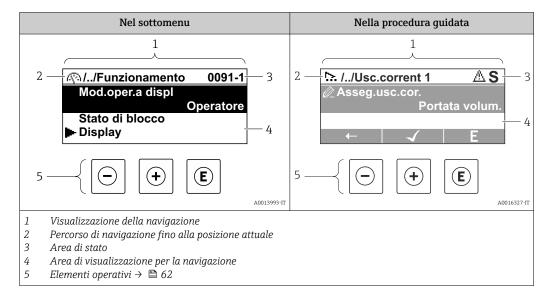

Percorso di navigazione

Il percorso di navigazione alla posizione corrente è visualizzato in alto a sinistra nella visualizzazione della navigazione ed è formato dai seguenti elementi:

- Il simbolo visualizzato per il menu/sottomenu (▶) o la procedura guidata (▷.).
- Un simbolo di omissione (/.. /) per i livelli del menu operativo.
- Nome del sottomenu, procedura guidata o parametro correnti




Area di stato

Quanto segue appare in alto a destra nell'area di stato della visualizzazione della navigazione:

- Nel sottomenu
 - Il codice di accesso diretto al parametro (ad es. 0022-1)
 - Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato
- Nella procedura guidata

Se è presente un evento di diagnostica, il comportamento diagnostico e il segnale di stato

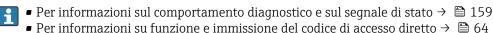

Area di visualizzazione

Menu

Simbolo	Significato
P	Funzionamento È visualizzato: ■ Nel menu accanto alla selezione "Funzionamento" ■ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Funzionamento

۶	Configurazione È visualizzato: Nel menu accanto alla selezione "Configurazione" A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Configurazione
ુ પ્	Diagnostica È visualizzato: ■ Nel menu accanto alla selezione "Diagnostica" ■ A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Diagnostica
3,€	Esperto È visualizzato: Nel menu accanto alla selezione "Esperto" A sinistra nel percorso di navigazione nel menu Esperto

Sottomenu, procedure guidate, parametri

Simbolo	Significato
•	Sottomenu
1>.	Procedure guidate
Ø2	Parametri all'interno di una procedura guidata Per i parametri nei sottomenu non sono visualizzati simboli.


Procedura di blocco

Simbolo	Significato
û	Parametro bloccato Quando visualizzato accanto al nome di un parametro, indica che il parametro è bloccato: da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore da un contatto di protezione scrittura hardware

Procedure guidate

Simbolo	Significato
←	Commuta al parametro precedente.
√	Conferma il valore del parametro e commuta al parametro successivo.
E	Apre la schermata di modifica del parametro.

8.3.3 Visualizzazione modifica

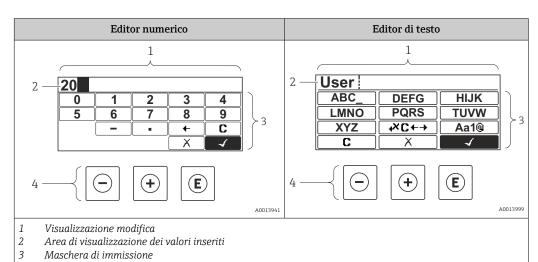

4 Elementi operativi → 🖺 62

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

Schermata di immissione

I seguenti simboli di immissione sono disponibili nella maschera di immissione dell'editor di testo e numerico:

Editor numerico

Simbolo	Significato
9	Selezione di numeri da 0 a 9
·	Inserisce un separatore decimale in corrispondenza del cursore.
_	Inserisce un segno meno in corrispondenza del cursore.
4	Conferma la selezione.
+	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso sinistra.
X	Esce dall'inserimento senza applicare le modifiche.
С	Annulla tutti i caratteri inseriti.

Editor di testo

Simbolo	Significato
(Aa1@)	Commutazione Tra lettere maiuscole e minuscole Per l'immissione di numeri Per l'immissione di caratteri speciali
ABC_ XYZ	Selezione di lettere, AZ.
abc _ xyz	Selezione di lettere, az.
····^ ~&	Selezione di caratteri speciali.
√	Conferma la selezione.
€×C←→	Commuta alla selezione degli strumenti di correzione.
X	Esce dall'inserimento senza applicare le modifiche.
C	Annulla tutti i caratteri inseriti.

Correzione testo in $\swarrow \subset \leftarrow$

Simbolo	Significato
C	Annulla tutti i caratteri inseriti.
-	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso destra.
€	Sposta la posizione di immissione di una posizione verso sinistra.
**	Cancella il primo carattere a sinistra della posizione di immissione.

8.3.4 Elementi operativi

Tasto operativo	Significato		
Tasto meno In menu, sottomenu Sposta verso l'alto la barra di selezione all'interno di una picklist In procedure guidate Passa al parametro precedente Nell'editor di testo e numerico Nella schermata di immissione, sposta la barra di selezione a sinistra (indietro)			
(+)	Tasto più In menu, sottomenu Sposta verso il basso la barra di selezione all'interno di una picklist In procedure guidate Passa al parametro successivo Nell'editor di testo e numerico Nella schermata di immissione, sposta la barra di selezione a destra (in avanti)		
E	Tasto Enter Nel display operativo Premendo il tasto per 2 s si apre il menu contestuale. In menu, sottomenu Premendo brevemente il tasto: Apre il menu, il sottomenu o il parametro selezionato. Avvia la procedura guidata. Se il testo di aiuto è aperto, chiude il testo di aiuto del parametro. Premendo il tasto per 2 s all'interno di un parametro: Se presente, si apre il testo di aiuto del parametro. In procedure guidate Apre la schermata di modifica del parametro e conferma il valore del parametro Nell'editor di testo e numerico Premendo brevemente il tasto: Apre il gruppo selezionato. Esegue l'azione selezionata. Premendo il tasto per 2 s viene confermato il valore del parametro modificato.		
-++	Combinazione di tasti Escape (premere i tasti contemporaneamente) In menu, sottomenu Premendo brevemente il tasto: Esce dal livello corrente del menu e porta al successivo livello superiore. Se il testo di aiuto è aperto, chiude il testo di aiuto del parametro. Premendo il tasto per 2 s si ritorna alla visualizzazione operativa ("posizione HOME"). In procedure guidate Esce dalla procedura guidata e accede al successivo livello superiore del menu Nell'editor di testo e numerico Chiude l'editor di testo o numerico senza applicare le modifiche.		

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

Tasto operativo	Significato
(+)+(E)	Combinazione dei tasti più/Enter (premere i tasti contemporaneamente)
	Aumenta il contrasto (impostazione più scura).
-++E	Combinazione dei tasti meno/più/Enter (premere i tasti contemporaneamente)
	Nel display operativo Abilita o disabilita il blocco tastiera (solo modulo display SD02).

8.3.5 Apertura del menu contestuale

Grazie al menu contestuale, si possono richiamare i seguenti menu in modo rapido e direttamente dal display operativo:

- Configuraz.
- Configurazione backup display
- Simulazione

Richiamo e chiusura del menu contestuale

L'utente si trova nella schermata operativa.

- 1. Premere i tasti ⊡ e 🗉 per più di 3 secondi.
 - Si apre il menu contestuale.



A0034284

- 2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - └ Il menu contestuale si chiude e il display ritorna al display operativo.

Richiamare il menu mediante il menu contestuale

- 1. Aprire il menu contestuale.
- 2. Premere 🛨 per navigare fino al menu richiesto.
- 3. Premere 🗉 per confermare la selezione.
 - └ Si apre il menu selezionato.

Opzioni operative Proline Prowirl F 200 HART


8.3.6 Navigazione e selezione dall'elenco

Per navigare nel menu operativo si possono utilizzare diversi elementi operativi. Il percorso di navigazione è indicato nell'intestazione, a sinistra. I simboli sono visualizzati vicino ai relativi menu. Questi simboli sono riportati anche nell'intestazione durante la navigazione.

Per una spiegazione della visualizzazione di navigazione con simboli ed elementi operativi →

59

Esempio: Impostazione del numero di valori misurati visualizzati su "2 valori"

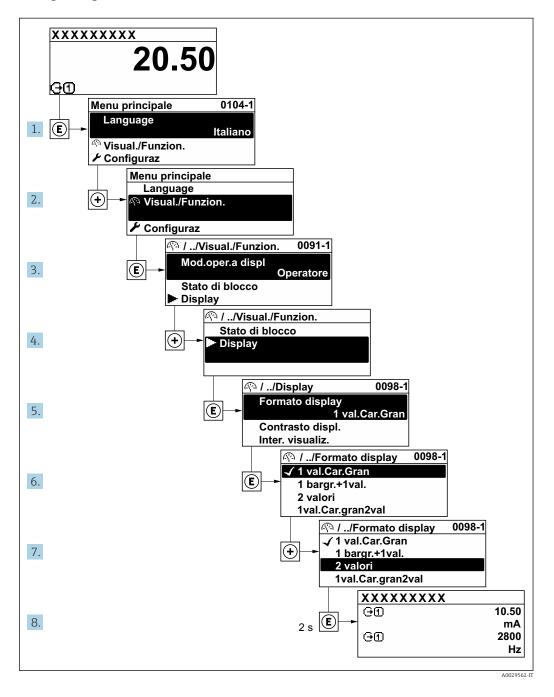


8.3.7 Accesso diretto al parametro

A ogni parametro è assegnato un numero che consente di accedere al parametro direttamente mediante il display. Inserendo questo codice di accesso in parametro **Accesso diretto**, è visualizzato subito il parametro richiesto.

Percorso di navigazione

Esperto → Accesso diretto

Il codice di accesso diretto è formato da un numero a 5 cifre (lunghezza massima) e dal numero del canale, che identifica il canale di una variabile di processo: ad es. 00914-2. Nella finestra di navigazione, questo codice è visualizzato sulla destra, nell'intestazione del parametro selezionato.

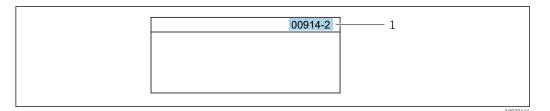

1 Codice di accesso diretto

Considerare quanto seque per inserire il codice di accesso diretto:

- Gli zero iniziali del codice di accesso diretto non devono essere inseriti.
 Esempio: inserire "914" anziché "00914"
- Se non si inserisce il numero del canale, viene aperto automaticamente il canale 1.
 Esempio: inserire 00914 → parametro Assegna variabile di processo
- Se è aperto un altro canale: inserire il codice di accesso diretto con il numero del canale corrispondente.

Esempio: inserire **00914-2** → parametro **Assegna variabile di processo**

Per i codici di accesso diretto ai singoli parametri, consultare la documentazione del dispositivo "Descrizione dei parametri dello strumento"


8.3.8 Richiamo del testo di istruzioni

Il testo di istruzioni è disponibile per alcuni parametri e può essere richiamato dalla visualizzazione di navigazione. Il testo di istruzioni contiene una breve spiegazione della funzione del parametro e quindi supporta una messa in servizio rapida e sicura.

Richiamo e chiusura del testo di istruzioni

L'utente è nella visualizzazione della navigazione e la barra di selezione è su un parametro.

- 1. Premere E per 2 s.
 - └ Il testo di istruzioni per il parametro selezionato si apre.

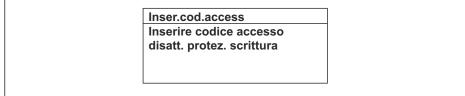


A0014002-IT

- 20 Esempio: testo di istruzioni per il parametro "Inserire codice di accesso"
- 2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - └ Il testo di istruzioni viene chiuso.

8.3.9 Modifica dei parametri

Per una descrizione della finestra di modifica - costituita dall'editor di testo e dall'editor numerico - con simboli → 🖺 60, per una descrizione degli elementi operativi → 🖺 62

Esempio: Modificare la descrizione del punto di misura nel parametro "Descrizione tag" da 001-FT-101 fino a 001-FT-102

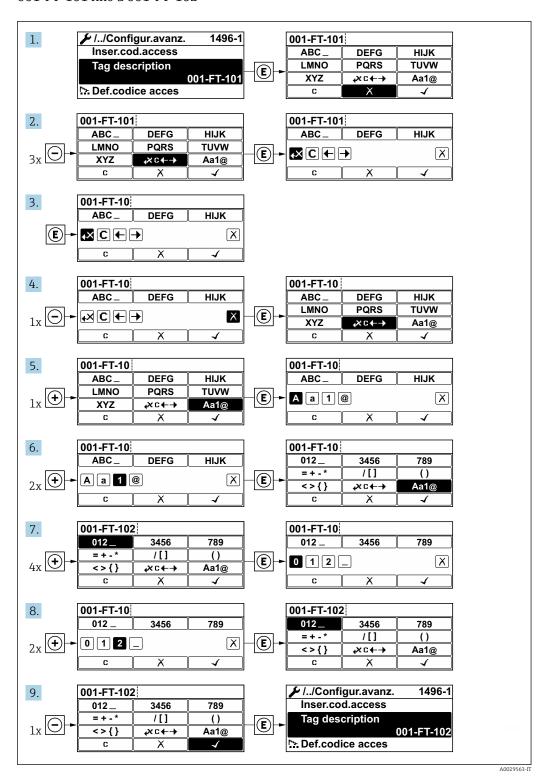

È visualizzato un messaggio, se il valore inserito è fuori dal campo di valori consentiti.

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

Inser.cod.access
Valore inserito non valido o
fuori dal range
Min:0
Max:9999

A0014049-I

8.3.10 Ruoli utente e autorizzazioni di accesso correlate

I due ruoli utente "Operatore" e "Manutenzione" hanno diverso accesso in scrittura ai parametri se il cliente definisce un codice di accesso specifico dell'utilizzatore. Questo protegge la configurazione del dispositivo tramite il display locale dall'accesso non autorizzato .

Definizione delle autorizzazioni di accesso per i ruoli utente

Alla consegna del dispositivo dalla fabbrica il codice di accesso non è ancora definito. Le autorizzazioni di accesso al dispositivo (in lettura e scrittura) non sono limitate e corrispondono a quelle del ruolo utente "Manutenzione".

- ▶ Definire il codice di accesso.
 - Oltre al ruolo utente "Manutenzione" viene ridefinito il ruolo utente "Operatore". Le autorizzazioni di accesso sono differenti per i due ruoli utente.

Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Manutenzione"

Stato del codice di accesso	Accesso in lettura	Accesso in scrittura
Il codice di accesso non è ancora stato definito (impostazione di fabbrica).	V	V
Dopo che il codice di accesso è stato definito.	<i>V</i>	✓ 1)

1) Dopo l'inserimento del codice di accesso, l'utente ha soltanto l'accesso in scrittura.

Autorizzazione di accesso ai parametri: ruolo utente "Operatore"

Stato del codice di accesso	Accesso in lettura	Accesso in scrittura
Dopo che il codice di accesso è stato definito.	V	_ 1)

- Nonostante sia stato definito un codice di accesso, alcuni parametri possono essere sempre modificati e dunque sono esclusi dalla protezione scrittura poiché non incidono sulla misura: protezione scrittura mediante codice di accesso
- Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso è indicato in Parametro **Modalità operativa a display**. Percorso di navigazione: Funzionamento → Modalità operativa a display

8.3.11 Disattivazione della protezione scrittura tramite codice di accesso

Se è visualizzato il simbolo a sul display locale davanti a un parametro, quel parametro è protetto da scrittura da un codice di accesso specifico dell'utilizzatore e il suo valore non può essere modificato usando il controllo locale $\rightarrow \textcircled{a}$ 134.

Un parametro con protezione scrittura può essere disabilitato mediante controllo locale inserendo il codice di accesso specifico dell'utilizzatore in parametro **Inserire codice di accesso** mediante la relativa opzione di accesso.

1. Dopo aver premuto E, è visualizzata la richiesta di inserimento del codice di accesso.

Opzioni operative Proline Prowirl F 200 HART

- 2. Inserire il codice di accesso.
 - ☐ Il simbolo ☐ davanti ai parametri non è più visualizzato; tutti i parametri precedentemente protetti da scrittura vengono riattivati.

8.3.12 Abilitazione e disabilitazione del blocco tastiera

Il blocco della tastiera consente di bloccare l'accesso all'intero menu operativo mediante controllo locale. Di conseguenza, la navigazione del menu operativo o la modifica dei valori di singoli parametri non è più consentita. Gli utenti possono solo leggere i valori misurati nella visualizzazione operativa.

Il blocco tastiera si abilita e disabilita mediante il menu contestuale.

Abilitazione del blocco tastiera

Solo per il display SD03

Il blocco tastiera si abilita automaticamente:

- Se il dispositivo non è stato utilizzato attraverso il display per > 1 minuto.
- A ogni riavvio del dispositivo.

Per riattivare il blocco della tastiera manualmente:

- 1. Il dispositivo è nella visualizzazione del valore misurato.
 - Premere i tasti ⊡ e © per 3 secondi. → Si apre un menu contestuale.
- 2. Nel menu contestuale selezionare l'opzione **Blocco tasti attivo**.
 - Il blocco tastiera è attivo.
- Se l'utente cerca di accedere al menu operativo mentre è attivo il blocco della tastiera, compare il messaggio **Blocco tasti attivo**.

Disabilitazione del blocco tastiera

▶ Il blocco tastiera è attivo.

Premere i tasti ⊡ e 🗉 per 3 secondi.

► Il blocco tastiera è disattivato.

8.4 Accesso al menu operativo mediante tool operativo


La struttura del menu operativo nei tool operativi corrisponde a quella del controllo mediante display locale.

8.4.1 Connessione del tool operativo

Mediante protocollo HART

Questa interfaccia di comunicazione è disponibile nelle versioni del dispositivo con uscita HART.


Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

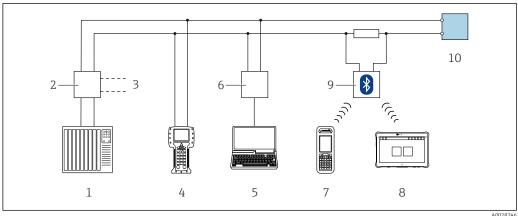

₽ 21 Opzioni per funzionamento a distanza mediante protocollo HART (passivo)

- Sistema di automazione (ad es. PLC)
- 2 Alimentatore del trasmettitore, ad es. RN221N (con resistore di comunicazione)
- 3 Connessione per Commubox FXA195 e Field Communicator 475
- Field Communicator 475
- Computer con web browser (ad es. Internet Explorer) per l'accesso ai computer con tool operativo (es. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, AMS TREX Device Communicator, SIMATIC PDM) con COM DTM "CDI Communication TCP/IP"
- 6 Commubox FXA195 (USB)
- Field Xpert SFX350 o SFX370
- 8 Field Xpert SMT50 (o 70 o 77)
- Modem VIATOR Bluetooth con cavo di collegamento
- Trasmettitore

Mediante interfaccia service (CDI)

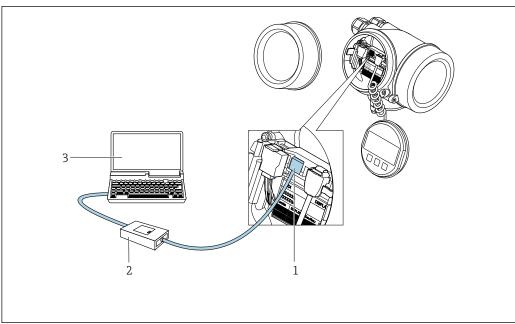

- Interfaccia service (CDI = Common Data Interface di Endress+Hauser) del misuratore
- Commubox FXA291
- Computer con tool operativo (ad es. FieldCare o DeviceCare) e (CDI) DeviceDTM

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

8.4.2 Field Xpert SFX350, SFX370

Campo di applicazione della funzione

Field Xpert SFX350 e Field Xpert SFX370 sono computer mobili per le operazioni di messa in servizio e manutenzione. Consentono di configurare e diagnosticare i dispositivi HART e FOUNDATION Fieldbus in aree sicure (SFX350, SFX370) e in aree pericolose (SFX370).



Per i dettagli, consultare le Istruzioni di funzionamento BA01202S

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

Vedere le informazioni → 🖺 73

8.4.3 **FieldCare**

Campo di funzioni

Tool di gestione delle risorse asset management di Endress+Hauser basato su FDT (Field Device Technology). Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti, presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. L'uso delle informazioni di stato, è anche un sistema semplice, ma efficace, per controllare lo stato e le condizioni dei dispositivi.

Accesso mediante:

- Protocollo HART
- Interfaccia service CDI → 🖺 69

Funzioni tipiche:


- Configurazione dei parametri del trasmettitore
- Caricamento e salvataggio dei dati del dispositivo (download/upload)
- Documentazione del punto di misura
- Visualizzazione della cronologia del valore misurato (registratore a traccia continua) e registro degli eventi
- - Istruzioni di funzionamento BA00027S
 - Istruzioni di funzionamento BA00059S
- Dove reperire i file descrittivi del dispositivo → 🖺 73

Stabilire una connessione

- 1. Avviare FieldCare e aprire il progetto.
- 2. In rete: Aggiungi un dispositivo.
 - Si apre la finestra Add device.
- 3. Selezionare l'opzione CDI Communication TCP/IP dall'elenco e premere OK per confermare.
- 4. Cliccare con il pulsante destro su CDI Communication TCP/IP e selezionare l'opzione **Aggiungi dispositivo** nel menu contestuale che si è aperto.
- 5. Selezionare il dispositivo richiesto dall'elenco e premere **OK** per confermare.
 - ► Si apre la finestra **CDI Communication TCP/IP (Configurazione)**.
- 6. Inserire l'indirizzo del dispositivo nella barra dell'**Indirizzo IP**: 192.168.1.212 e premere Enter per confermare.
- 7. Stabilire la connessione in linea con il dispositivo.
- Istruzioni di funzionamento BA00027S ■ Istruzioni di funzionamento BA00059S

Proline Prowirl F 200 HART Opzioni operative

Interfaccia utente

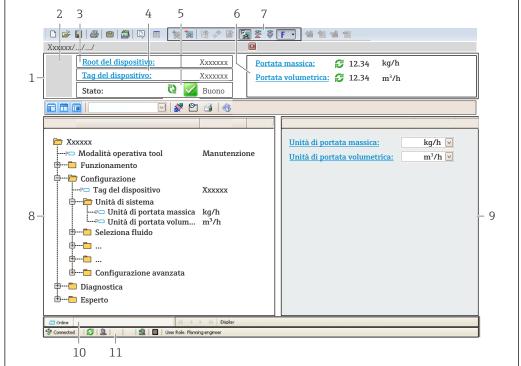

A00210E1 M


- 1 Intestazione
- 2 Immagine del dispositivo
- 3 Nome dispositivo
- 4 Descrizione tag
- 5 Area di stato con segnale di stato → 🖺 162
- 6 Area di visualizzazione per i valori misurati attuali
- 7 Barra degli strumenti di modifica con funzioni addizionali, ad es. salva/carica, elenco eventi e crea documentazione
- 8 Area di navigazione con struttura del menu operativo
- 9 Area di lavoro
- 10 Area d'azione
- 11 Area di stato

8.4.4 DeviceCare

Campo di funzioni

Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser.

Il metodo più veloce per configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser è quello di utilizzare il tool specifico "DeviceCare". Insieme ai DTM (Device Type Managers) rappresenta una soluzione completa e conveniente.

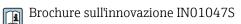

🛐 Dove reperire i file descrittivi del dispositivo → 🗎 73

Opzioni operative Proline Prowirl F 200 HART

8.4.5 AMS Device Manager

Campo di funzioni

Programma di Emerson Process Management per operatività e configurazione dei misuratori mediante protocollo HART.



Dove reperire i file descrittivi del dispositivo → 🖺 73

8.4.6 SIMATIC PDM

Campo di funzioni

SIMATIC PDM è un programma standardizzato di un produttore indipendente di Siemens per l'uso, la configurazione, la manutenzione e la diagnosi di dispositivi da campo intelligenti tramite il protocollo HART.



Dove reperire i file descrittivi del dispositivo → 🖺 73

8.4.7 Field Communicator 475

Campo di applicazione della funzione

Terminale portatile industriale di Emerson Process Management per configurare e visualizzare il valore misurato a distanza mediante protocollo HART.

Dove reperire i file descrittivi del dispositivo

Vedere le informazioni → 🗎 73

Proline Prowirl F 200 HART

9 Integrazione di sistema

9.1 Panoramica dei file descrittivi del dispositivo

9.1.1 Informazioni sulla versione attuale del dispositivo

Versione firmware	01.03.00	 Sulla copertina del manuale Sulla targhetta del trasmettitore Parametro Versione Firmware Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Versione Firmware
Data di rilascio della versione firmware	01.2018	
ID produttore	0x11	Parametro ID del produttore Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → ID del produttore
ID tipo di dispositivo	0x38	Parametro Tipo di dispositivo Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Tipo di dispositivo
Revisione del protocollo HART	7	
Revisione del dispositivo	4	 Sulla targhetta del trasmettitore Parametro Revisione del dispositivo Diagnostica → Informazioni sul dispositivo → Revisione del dispositivo

Per una panoramica delle diverse versioni del firmware per il dispositivo → 🗎 175

9.1.2 Tool operativi

Il file descrittivo del dispositivo, adatto a ogni singolo tool operativo, è elencato nella successiva tabella con l'informazione su dove reperirlo.

Tool operativo mediante Protocollo HART	Dove reperire le descrizioni del dispositivo
FieldCare	 www.endress.com → Download area Chiavetta USB (contattare Endress+Hauser) DVD (contattare Endress+Hauser)
DeviceCare	 www.endress.com → Download area CD-ROM (contattare Endress+Hauser) DVD (contattare Endress+Hauser)
Field Xpert SMT70Field Xpert SMT77	Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile
AMS Device Manager (Emerson Process Management)	www.endress.com → Download area
SIMATIC PDM (Siemens)	www.endress.com → Download area
Field Communicator 475 (Emerson Process Management)	Utilizzare la funzione di aggiornamento del terminale portatile

9.2 Variabili misurate mediante protocollo HART

Le seguenti variabili misurate (variabili del dispositivo HART) sono assegnate alle variabili dinamiche in fabbrica:

Variabili dinamiche	Variabili misurate (variabili del dispositivo HART)
Variabile dinamica primaria (PV)	Portata volumetrica
Seconda variabile dinamica (SV)	Temperatura
Terza variabile dinamica (TV)	Totalizzatore 1
Quarta variabile dinamica (QV)	Totalizzatore 2

L'assegnazione delle variabili misurate alle variabili dinamiche può essere modificata e assegnata liberamente mediante controllo locale e tool operativo utilizzando i seguenti parametri:

- Esperto → Comunicazione → Uscita HART → Uscita → Assegna PV
- Esperto → Comunicazione → Uscita HART → Uscita → Assegna SV
- Esperto → Comunicazione → Uscita HART → Uscita → Assegna TV
- Esperto → Comunicazione → Uscita HART → Uscita → Assegna QV

Le sequenti variabili misurate possono essere assegnate alle variabili dinamiche:

Variabili misurate per PV (variabile dinamica primaria)

- Disattivo/a
- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Portata massica
- Velocità deflusso
- Temperatura
- Pressione
- Pressione vapore saturo calcolata
- Qualità vapore
- Portata massica totale
- Portata energia
- Differenza portata energia

Variabili misurate per SV, TV, QV (seconda, terza e quarta variabile dinamica)

- Portata volumetrica
- Portata volumetrica compensata
- Portata massica
- Velocità deflusso
- Temperatura
- Pressione vapore saturo calcolata
- Qualità vapore
- Portata massica totale
- Portata energia
- Differenza portata energia
- Portata massica condensato
- Numero di Reynolds
- Totalizzatore 1...3
- Ingresso HART
- Densità
- Pressione
- Volume specifico
- Gradi per surriscaldato

Variabili del dispositivo

Le variabili del dispositivo sono assegnate in modo permanente. Possono essere trasmesse massimo 8 variabili del dispositivo:

- 0 = portata volumetrica
- 1 = portata volumetrica compensata
- 2 = portata massica
- 3 = velocità di deflusso
- 4 = temperatura

- 5 = pressione del vapore saturo calcolata
- 6 = qualità del vapore
- 7 = portata massica totale
- 8 = portata di energia
- 9 = differenza di flusso di calore
- 17 = pressione

9.3 Altre impostazioni

Funzionalità della modalità di burst secondo specifica HART 7:

Navigazione

Menu "Esperto" \to Comunicazione \to Uscita HART \to Configurazione Burst \to Configurazione Burst 1 ... n

► Configurazione	Burst 1 n	
	Modalità Burst 1 n	→ 🖺 76
	Comando Burst 1 n	→ 🖺 76
	Variabile Burst 0	→ 🖺 76
	Variabile Burst 1	→ 🖺 76
	Variabile Burst 2	→ 🖺 76
	Variabile Burst 3	→ 🖺 76
	Variabile Burst 4	→ 🖺 76
	Variabile Burst 5	→ 🖺 76
	Variabile Burst 6	→ 🖺 76
	Variabile Burst 7	→ 🖺 76
	Modo trigger burst	→ 🖺 77
	Livello trigger burst	→ 🖺 77
	Minimo periodo update	→ 🖺 77
	Massimo periodo update	→ 🖺 77

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Modalità Burst 1 n	Attivare la modalità di burst HART per il messaggio di burst X.	Disattivo/a Attivo/a	Disattivo/a
Comando Burst 1 n	Selezione del comando HART da inviare al master HART.	 Comando 1 Comando 2 Comando 3 Comando 9 Comando 33 Comando 48 	Comando 2
Variabile Burst 0	Per i comandi 9 e 33 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata* Qualità vapore* Portata massica totale* Portata energia* Differenza portata energia* Portata massica condensato* Numero di Reynolds* Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3 Ingresso HART Densità* Pressione* Volume specifico* Gradi per surriscaldato* Percent of range Corrente misurata Variabile primaria Variabile terziaria (TV) Quarta variabile Non utilizzato 	Portata volumetrica
Variabile Burst 1	Per i comandi 9 e 33 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 2	Per i comandi 9 e 33 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 3	Per i comandi 9 e 33 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 4	Per il comando 9 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 5	Per il comando 9 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 6	Per il comando 9 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato
Variabile Burst 7	Per il comando 9 HART: selezionare la variabile del dispositivo HART o la variabile di processo.	Vedere parametro Variabile Burst 0 .	Non utilizzato

76

Parametro	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Modo trigger burst	Selezionare l'evento che attiva il messaggio di burst X.	ContinuoCampoSalitaCadutaIn carica	Continuo
Livello trigger burst	Inserire il valore di attivazione burst. Il valore di attivazione burst determina il tempo del messaggio di burst X in combinazione con l'opzione selezionata in parametro Modo trigger burst .	Numero a virgola mobile con segno	-
Minimo periodo update	Inserire l'intervallo di tempo minimo tra due comandi di burst per il messaggio di burst X.	Numero intero positivo	1 000 ms
Massimo periodo update	Inserire l'intervallo di tempo massimo tra due comandi di burst per il messaggio di burst X.	Numero intero positivo	2 000 ms

La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10 Messa in servizio

10.1 Verifica finale del montaggio e delle connessioni

Prima di esequire la messa in servizio del dispositivo:


- controllare che siano stato eseguite correttamente le verifiche finali dell'installazione e delle connessioni.
- Checklist per "verifica finale dell'installazione" → 🖺 36
- Checklist per "verifica finale delle connessioni" → 🖺 52

10.2 Accensione del misuratore

- ► Accendere il dispositivo dopo il corretto superamento della verifica finale del montaggio e delle connessioni.
 - Se l'avviamento è stato eseguito correttamente, il display locale commuta automaticamente dalla visualizzazione di avviamento a quella operativa.
- Se il display locale non visualizza nulla o appare un messaggio di diagnostica, consultare il paragrafo "Diagnostica e ricerca guasti" > \B 157.

10.3 Impostazione della lingua operativa


Impostazione di fabbrica: inglese o lingua locale ordinata

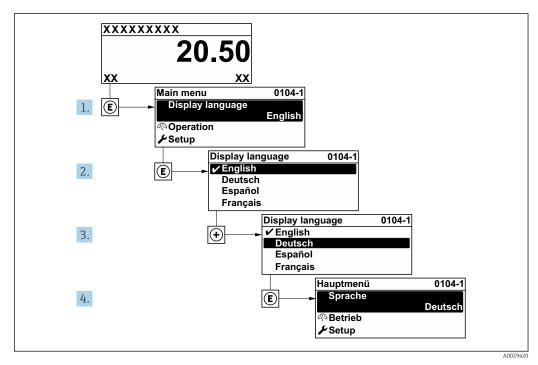

■ 22 Esempio con il display locale

10.4 Configurazione del dispositivo

Il menu menu **Configurazione**con le relative procedure guidate comprende tutti i parametri richiesti per il funzionamento standard.

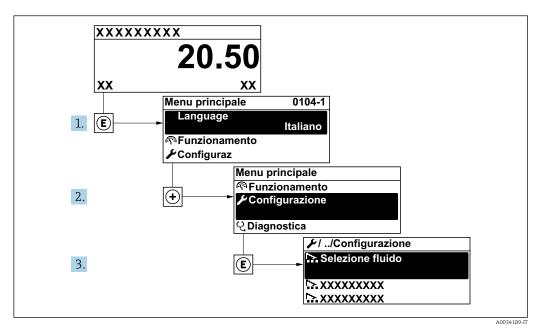


🗷 23 Navigazione a menu "Configurazione" utilizzando l'esempio del display locale

▶ Configurazione Tag del dispositivo → 🖺 80 ▶ Unità di sistema → 🖺 80 ► Selezione fluido → 🖺 85 ▶ Ingresso corrente → 🖺 88 ▶ Uscita in corrente 1 ... n → 🖺 90 → 🗎 91 ► Selez. uscita Impulsi/Frequenza/ ▶ Display → 🖺 97 ► Taglio bassa portata → 🖺 100 → 🖺 102 ► Configurazione avanzata

10.4.1 Definizione del nome del tag

Per consentire una rapida identificazione del punto di misura all'interno del sistema, si può specificare una designazione univoca mediante il parametro parametro **Tag del dispositivo** e cambiare così l'impostazione di fabbrica.

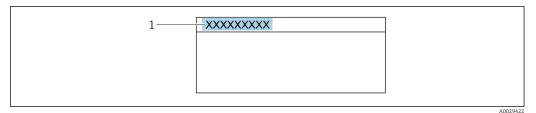

 \blacksquare 24 Intestazione della visualizzazione operativa con la descrizione tag

1 Descrizione tag

Navigazione

Menu "Configurazione" → Tag del dispositivo

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Tag del dispositivo	J 1	Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /).	Prowirl


10.4.2 Impostazione delle unità di sistema

In sottomenu **Unità di sistema** è possibile impostare le unità di misura di tutte le variabili misurate.

Il numero di sottomenu e parametri può variare in base alla versione del dispositivo. Alcuni sottomenu e i relativi parametri non sono descritti nelle Istruzioni di funzionamento. Nella documentazione speciale del dispositivo ("Documentazione supplementare") è riportata invece una descrizione.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Unità di sistema

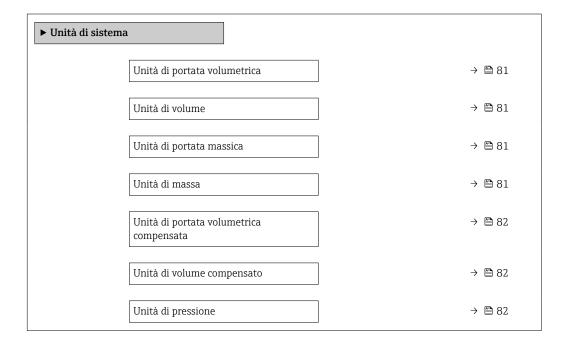

Unità di misura temperatura	_	→ 🖺 82
Unità portata energia	-	→ 🖺 82
Unità portata energia	-	→ 🖺 82
Unità valore potere calorifico	-	→ 🖺 83
Unità valore potere calorifico	-	→ 🖺 83
Unità velocità	-	→ 🖺 83
Unità di densità	·	→ 🖺 83
Unità volume specifico	-	→ 🖺 83
Unità viscosità dinamica	-	→ 🖺 84
Unità di lunghezza	-	→ 🖺 84

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità di portata volumetrica	-	Selezione dell'unità di portata volumetrica. Effetto L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio di bassa portata Simulazione variabili di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: m³/h ft³/min
Unità di volume	-	Selezione dell'unità di volume.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: m³ ft³
Unità di portata massica	-	Selezionare l'unità di portata massica. Effetto L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Taglio di bassa portata Simulazione variabili di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: • kg/h • lb/min
Unità di massa	-	Seleziona unità di massa.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: kg lb

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità di portata volumetrica compensata	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata. Effetto L'unità selezionata è utilizzata per: Parametro Portata volumetrica compensata (→ 🖺 148)	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: Nm³/h Sft³/h
Unità di volume compensato	-	Selezionare l'unità di portata volumetrica compensata.	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: • Nm³ • Sft³
Unità di pressione	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Selezionare l'unità della pressione di processo. Effetto L'unità ingegneristica è ottenuta da: Pressione vapore saturo calcolata Pressione atmosferica Valore massimo Pressione di processo fissa Pressione Pressione di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: • bar • psi
Unità di misura temperatura	_	Selezionare l'unità di temperatura. Effetto L'unità selezionata è utilizzata per: Temperatura Valore massimo Valore medio Valore medio Valore massimo Valore minimo Valore minimo Valore minimo Talore medio Temperatura energia 2° temperatura Temperatura fissa Temperatura riferimento combustione Temperatura di riferimento Temperatura di saturazione	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: °C °F
Unità portata energia	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Selezione unità portata energia. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Parametro Differenza portata energia Parametro Portata energia	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: kW Btu/h
Unità portata energia	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Selezione unità energia.	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: • kWh • Btu

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità valore potere calorifico	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" L'opzione opzione Valore volume potere calorifico lordo o opzione Valore volume potere calorifico netto è selezionata in parametro Tipo di potere calorifico.	Selezione unità potere calorifico. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Valore potere calorifico di riferimento	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: kJ/Nm³ Btu/Sft³
Unità valore potere calorifico (Massa)	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" L'opzione opzione Valore massa potere calorifico lordo o opzione Valore massa potere calorifico netto è selezionata in parametro Tipo di potere calorifico.	Selezione unità potere calorifico.	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: kJ/kg Btu/lb
Unità velocità	-	Selezione unità velocità. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Velocità deflusso Valore massimo	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: m/s ft/s
Unità di densità	-	Selezionare l'unità di densità. Effetto L'unità selezionata è utilizzata per: Uscita Simulazione variabili di processo	Elenco di selezione dell'unità	Specifica per paese: ■ kg/m³ ■ lb/ft³
Unità volume specifico	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Selezionare l'unità ingegneristica del volume specifico. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Volume specifico	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: m³/kg ft³/lb


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Unità viscosità dinamica	-	Selezione unità di misura della viscosità dinamica. Risultato L'unità selezionata è utilizzata per: Parametro Viscosità dinamica (gas) Parametro Viscosità dinamica (liquidi)	Elenco di selezione dell'unità	Pa s
Unità di lunghezza	-	Selezionare l'unità di lunghezza per il diametro nominale.	mmmftin	mm

10.4.3 Selezione e impostazione del fluido

Il sottomenu procedura guidata **Selezione fluido** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere configurati per selezionare e impostare il fluido.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selezione fluido

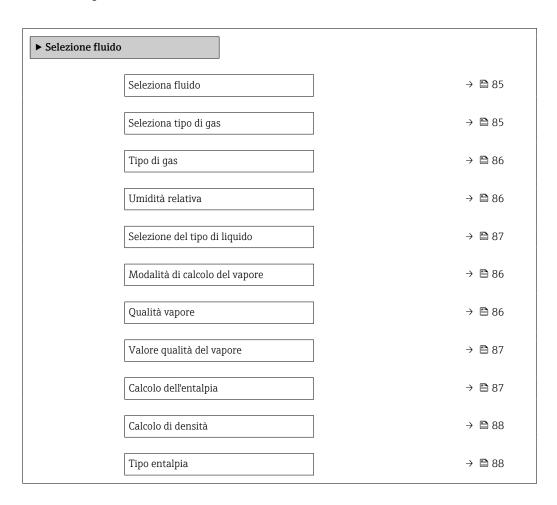

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Seleziona fluido	-	Selezionare il tipo di fluido.	gasLiquidoVapore	Vapore
Seleziona tipo di gas	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" Il opzione gas è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido.	Selezionare il tipo di gas misurato.	 Un solo gas Miscela gas Aria Gas naturale Gas specifico dell'utente 	Gas specifico dell'utente

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Tipo di gas	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Un solo gas.	Selezionare il tipo di gas misurato.	 Idrogeno H2 Elio He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Azoto N2 Ossigeno O2 Cloro Cl2 Ammoniaca NH3 Monossido di carbonio CO Anidride carbonica CO2 Anidride solforosa SO2 Acido solfidrico H2S Acido cloridrico HCI Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 Butano C4H10 Etilene C2H4 Vinyl Chloride C2H3CI 	Metano CH4
Umidità relativa	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Aria.	Inserire contenuto umidità aria in %.	0 100 %	0 %
Modalità di calcolo del vapore	Il opzione Vapore è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido .	Selezione modalità di calcolo del vapore: basato sulle curve del vapore saturo (compensazione T) o rilevazione automatica (compensazione P-T).	 Vapore saturo (compensazione T) Automatico (compensazione P- T) 	Vapore saturo (compensazione T)
Qualità vapore	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo": opzione ES "vapore umido" ropzione EU "Misura vapore umido" Il opzione Vapore è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Selezionare la modalità di compensazione per la qualità del vapore. Per informazioni dettagliate sull'impostazione del parametro in applicazioni con vapore, vedere Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido 221	 Valore fisso Valore calcolato 	Valore fisso

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore qualità del vapore	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Il opzione Vapore è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido. Il opzione Valore fisso è selezionato nel parametro parametro Qualità vapore.	Inserire valore fisso per la qualità del vapore. Per informazioni dettagliate sull'impostazione del parametro in applicazioni con vapore, vedere Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 🖺 221	0 100 %	100 %
Selezione del tipo di liquido	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" Il opzione Liquido è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido.	Selezione del tipo di liquido misurato.	 Acqua LPG (Gas di petrolio liquefatto) Liquido specifico dell'utente 	Acqua
Pressione di processo fissa	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Portata massica (misura della temperatura integrata)" Opzione "Portata massica (misura di pressione/ temperatura integrata)" In parametro Valore esterno (→ 🖺 89) la opzione Pressione non è selezionata.	Inserire un valore fisso per la pressione di processo. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità di pressione. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: Per informazioni dettagliate sull'impostazione del parametro in applicazioni con vapore, vedere Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 221	0 250 bar ass.	0 bar ass.
Calcolo dell'entalpia	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" In parametro Seleziona fluido, è selezionato il opzione gas e in parametro Seleziona tipo di gas, è selezionato il opzione Gas naturale.	Selezionare la norma di riferimento per il calcolo dell'entalpia.	• AGA5 • ISO 6976	AGA5


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Calcolo di densità	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale.	Selezionare la norma di riferimento per il calcolo della densità.	 AGA Nx19 ISO 12213-2 ISO 12213-3 	AGA Nx19
Tipo entalpia	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente.	Selezionare quale tipo di entalpia utilizzare.	EnergiaValore potere calorifico	Energia

10.4.4 Configurazione dell'ingresso in corrente

Il sottomenu **procedura guidata "Ingresso corrente"** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'ingresso in corrente.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Ingresso corrente

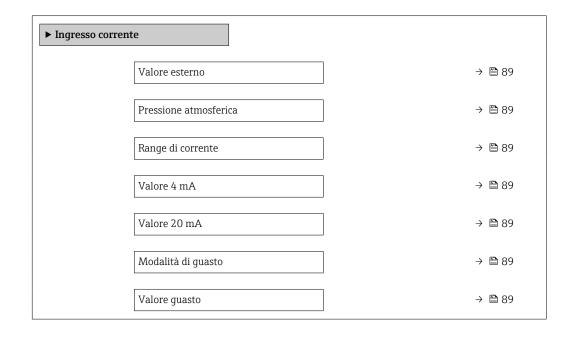

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore esterno	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Selezione variabile processo da strumento esterno. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: Per informazioni dettagliate sull'impostazione del parametro in applicazioni con vapore, vedere Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido > \ext{\mathbb{	 Disattivo/a Pressione Pressione relativa Densità Differenza energia 2° temperatura 	Disattivo/a
Pressione atmosferica	In parametro Valore esterno è selezionata l'opzione opzione Pressione relativa .	Inserire il valore della pressione atmosferica per effettuare la correzione di pressione. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione	0 250 bar	1,01325 bar
Range di corrente	-	Selezionare il campo di corrente per l'uscita del valore di processo e il livello superiore/inferiore per il segnale di allarme.	420 mA420 mA NAMUR420 mA US	Specifica per il paese: 420 mA NAMUR 420 mA US
Valore 4 mA	-	Inserire il valore per 4 mA.	Numero a virgola mobile con segno	0
Valore 20 mA	-	Inserire il valore per 20 mA.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Modalità di guasto	-	Definire il comportamento d'ingresso durante la condizione d'allarme.	AllarmeUltimo valore validoValore definito	Allarme
Valore guasto	Nella funzione parametro Modalità di guasto è selezionata l'opzione opzione Valore definito.	Valore da inserire nello strumento se non è disponibile il valore d'ingresso dal dispositivo esterno.	Numero a virgola mobile con segno	0

Proline Prowirl F 200 HART

10.4.5 Configurazione dell'uscita in corrente

Il sottomenu procedura guidata **Uscita in corrente** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare l'uscita in corrente.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Uscita in corrente 1 ... n

▶ Uscita in corrente 1 n	
Assegna uscita corrente 1 n	→ 🖺 90
Range di corrente	→ 🖺 90
Valore 4 mA	→ 🖺 91
Valore 20 mA	→ 🖺 91
Corrente fissata	→ 🖺 91
Smorzamento uscita 1 n	→ 🖺 91
Modalità di guasto	→ 🖺 91
Corrente di guasto	→ 🖺 91

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna uscita corrente		Selezionare la variabile di processo per l'uscita in corrente.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione Pressione vapore saturo calcolata* Qualità vapore* Portata massica totale* Portata energia* Differenza portata energia* 	Portata volumetrica
Range di corrente	-	Selezionare il campo di corrente per l'uscita del valore di processo e il livello superiore/inferiore per il segnale di allarme.	 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA Corrente fissata 	A seconda del paese: 420 mA NAMUR 420 mA US

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore 4 mA	In parametro Range di corrente (→ 🗎 90), è selezionata una delle seguenti opzioni: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Inserire il valore per 4 mA.	Numero a virgola mobile con segno	A seconda del paese: • 0 m³/h • 0 ft³/min
Valore 20 mA	In parametro Range di corrente (→ 🗎 90), è selezionata una delle seguenti opzioni: 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Inserire il valore per 20 mA.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Corrente fissata	Il opzione Corrente fissata è selezionato nella funzione parametro Range di corrente (→ 90).	Definisce la corrente di uscita fissa.	3,59 22,5 mA	4 mA
Smorzamento uscita	In parametro Assegna uscita corrente (→ 🗎 90) è selezionata una variabile di processo e in parametro Range di corrente (→ 🖺 90): 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Impostare il tempo di reazione per il segnale dell'uscita in corrente alle fluttuazioni del valore misurato.	0,0 999,9 s	1,0 s
Modalità di guasto	In parametro Assegna uscita corrente (→ 🗎 90) è selezionata una variabile di processo e in parametro Range di corrente (→ 🖺 90): 420 mA NAMUR 420 mA US 420 mA	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	 Min. Max. Ultimo valore valido Valore attuale Valore definito 	Max.
Corrente di guasto	Il opzione Valore definito è selezionato nella funzione parametro Modalità di guasto .	Impostare il valore di uscita in corrente per la condizione di allarme.	3,59 22,5 mA	22,5 mA

^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.4.6 Configurazione dell'uscita impulsi/frequenza/contatto

Il menu procedura guidata **Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare l'uscita in corrente selezionata.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato




Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Modalità operativa	Selezione l'uscita quale impulso, frequenza o a scatto.	ImpulsiFrequenzaContatto	Impulsi

Configurazione dell'uscita impulsi

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

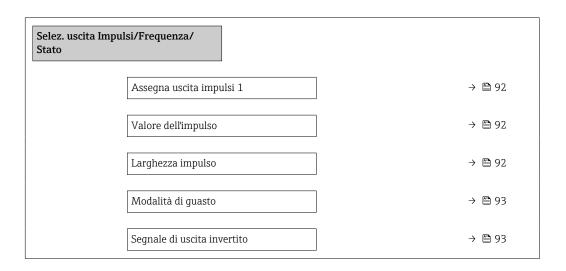

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna uscita impulsi 1	L'opzione opzione Impulsi è selezionata in parametro Modalità operativa .	Selezione variabile di processo uscita impulsi.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica otale * Portata energia Differenza portata energia 	Portata volumetrica
Valore dell'impulso	L'opzione opzione Impulsi è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🖺 92).	Inserire valore misurato per il quale si genera un impulso.	Numero positivo a virgola mobile	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Larghezza impulso	L'opzione opzione Impulsi è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🖺 92).	Selezione larghezza impulso in uscita.	5 2 000 ms	100 ms

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Modalità di guasto	L'opzione opzione Impulsi è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🗎 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita impulsi (→ 🖺 92).	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	Valore attualeNessun impulso	Nessun impulso
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	■ no ■ Sì	no

^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

Configurazione dell'uscita in frequenza

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

Selez. uscita Imp Stato	ulsi/Frequenza/	
	Assegna uscita in frequenza	→ 🖺 94
	Valore di frequenza minimo	→ 🖺 94
	Valore di frequenza massimo	→ 🗎 94
	Valore di misura alla frequenza minima	→ 🖺 94
	Valore di misura alla frequenza massima	→ 🗎 94
	Modalità di guasto	→ 🖺 94
	Frequenza di errore	→ 🖺 95
	Segnale di uscita invertito	→ 🖺 95

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna uscita in frequenza	L'opzione opzione Frequenza è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🗎 92).	Selezione variabile di processo uscita in frequenza.	Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione Pressione vapore saturo calcolata Qualità vapore Portata massica totale Portata energia Differenza portata energia Portata energia	Disattivo/a
Valore di frequenza minimo	L'opzione opzione Frequenza è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖺 94).	Inserire frequenza minima.	0 1000 Hz	0 Hz
Valore di frequenza massimo	L'opzione opzione Frequenza è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖺 94).	Inserire frequenza massima.	0 1000 Hz	1000 Hz
Valore di misura alla frequenza minima	L'opzione opzione Frequenza è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖺 94).	Inserire valore misurato per frequenza minima.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Valore di misura alla frequenza massima	L'opzione opzione Frequenza è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖺 94).	Inserire valore misurato per frequenza massima.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Modalità di guasto	L'opzione opzione Frequenza è selezionata in parametro Modalità operativa (→ 🖺 92) e una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖺 94).	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	Valore attualeValore definito0 Hz	0 Hz

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Frequenza di errore	In parametro Modalità operativa (→ 🗎 92) è selezionata l'opzione opzione Frequenza, in parametro Assegna uscita in frequenza (→ 🖺 94) è selezionata una variabile di processo e in parametro Modalità di guastoè selezionato opzione Valore definito.	Inserire valore frequenza in uscita in condizioni di allarme.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	■ no ■ Sì	no

^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

Configurazione dell'uscita contatto

Navigazione

Menu "Configurazione" → Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato

Selez. uscita Stato	Impulsi/Frequenza/	
	Funzione uscita di commutazione	→ 🖺 96
	Assegna comportamento diagnostica	→ 🖺 96
	Assegna soglia	→ 🖺 96
	Assegna stato	→ 🖺 96
	Valore di attivazione	→ 🗎 96
	Valore di disattivazione	→ 🗎 96
	Ritardo di attivazione	→ 🖺 97
	Ritardo di disattivazione	→ 🗎 97
	Modalità di guasto	→ 🖺 97
	Segnale di uscita invertito	→ 🖺 97

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Funzione uscita di commutazione	L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa .	Selezione funzione commutazione uscita.	 Disattivo/a Attivo/a Comportamento diagnostica Limite Stato 	Disattivo/a
Assegna comportamento diagnostica	 Nella funzione parametro Modalità operativa è selezionata l'opzione opzione Contatto. Nella funzione parametro Funzione uscita di commutazione è selezionata l'opzione opzione Comportamento diagnostica. 	Selezione reazione della diagnostica per uscita a scatto.	AllarmeAllarme + AvvisoAvviso	Allarme
Assegna soglia	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione variabili di processo per funzioni limite.	Portata volumetrica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione Pressione vapore saturo calcolata* Qualità vapore* Portata massica totale* Portata energia* Differenza portata energia* Numero di Reynolds* Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3	Portata volumetrica
Assegna stato	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa. L'opzione opzione Stato è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Selezione stato strumento uscita a scatto.	Taglio bassa portata	Taglio bassa portata
Valore di attivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Indicare il valore misurato per il punto di inizio.	Numero a virgola mobile con segno	A seconda del paese: • 0 m³/h • 0 ft³/h
Valore di disattivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Indicare il valore misurato per il punto di fine.	Numero a virgola mobile con segno	A seconda del paese: • 0 m³/h • 0 ft³/h

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Ritardo di attivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Definizione ritardo attivazione uscita di stato.	0,0 100,0 s	0,0 s
Ritardo di disattivazione	 L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa. L'opzione opzione Limite è selezionata in parametro Funzione uscita di commutazione. 	Definizione ritardo disattivazione uscita di stato.	0,0 100,0 s	0,0 s
Modalità di guasto	-	Selezione azione uscita in condizioni di allarme.	Stato attualeApertoChiuso	Aperto
Segnale di uscita invertito	-	Invertire segnale in uscita.	■ no ■ Sì	no


La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.4.7 Configurazione del display locale

Il menu procedura guidata **Display** guida l'operatore sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono essere impostati per configurare il display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Display

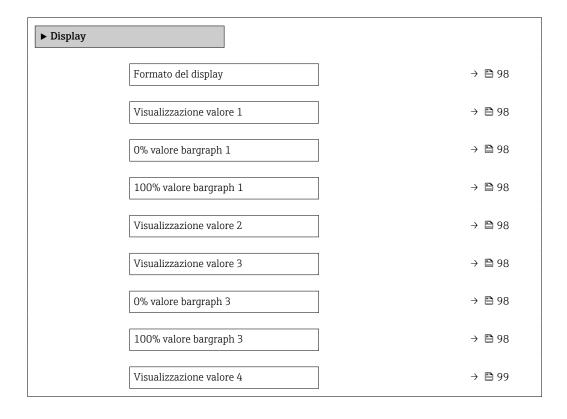

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Formato del display	È presente un display locale.	Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display.	 1 valore, Caratteri Grandi 1 bargraph + 1 valore 2 valori 1 valore Caratteri grandi + 2 valori 4 valori 	1 valore, Caratteri Grandi
Visualizzazione valore 1	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata* Qualità vapore* Portata massica totale* Portata massica condensato* Portata energia* Differenza portata energia* Numero di Reynolds* Densità* Pressione* Volume specifico* Gradi per surriscaldato* Totalizzatore 1 Totalizzatore 2 Totalizzatore 3 Uscita in corrente 1 Uscita in corrente 2*	Portata volumetrica
0% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: 0 m³/h 0 ft³/h
100% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Visualizzazione valore 2	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🗎 98)	Nessuno/a
Visualizzazione valore 3	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
0% valore bargraph 3	Una selezione è stata effettuata nel parametro Visualizzazione valore 3.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 m³/h • 0 ft³/h
100% valore bargraph 3	È stata eseguita una selezione in parametro Visualizzazione valore 3 .	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	0

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Visualizzazione valore 4	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
Visualizzazione valore 5	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
Visualizzazione valore 6	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
Visualizzazione valore 7	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
Visualizzazione valore 8	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a


^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.4.8 Configurazione del condizionamento dell'uscita

Il sottomenu procedura guidata **Condizionamento uscita** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il condizionamento dell'uscita.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Condizionamento uscita

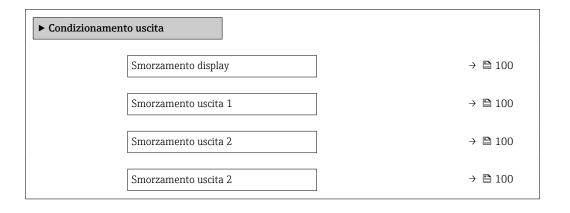

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Smorzamento display	-	Impostare il tempo di reazione del display alle fluttuazioni del valore misurato.	0,0 999,9 s	0,0 s
Smorzamento uscita 1	-	Consente di impostare il tempo di reazione del segnale dell'uscita in corrente alle fluttuazioni del valore misurato.	0 999,9 s	1s
Smorzamento uscita 2	Il misuratore dispone di una seconda uscita in corrente.	Consente di impostare il tempo di reazione del segnale della seconda uscita in corrente alle fluttuazioni del valore misurato.	0 999,9 s	1s
Smorzamento uscita 2	Il misuratore dispone di un'uscita impulsi/frequenza/ contatto.	Consente di impostare il tempo di reazione del segnale dell'uscita in frequenza alle fluttuazioni del valore misurato.	0 999,9 s	1s

10.4.9 Configurazione del taglio bassa portata

Il sottomenu procedura guidata **Taglio bassa portata** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che devono essere impostati per configurare il taglio bassa portata.

Il segnale di misura deve avere una determinata ampiezza minima del segnale in modo da consentire la valutazione dei segnali senza errori. Utilizzando il diametro nominale, è anche possibile ricavare la portata corrispondente da quest'ampiezza.

L'ampiezza minima del segnale dipende dall'impostazione della sensibilità del sensore DSC, dalla qualità del vapore \mathbf{x} e dall'intensità delle vibrazioni presenti \mathbf{a} .


Il valore **mf** corrisponde alla velocità di deflusso minima misurabile senza vibrazioni (senza vapore umido) ad una densità di 1 kg/m^3 (0,0624 lbm/ft^3).

Il valore \mathbf{mf} può essere impostato nel campo di 20 ... 6 m/s (6 ... 1,8 ft/s) (impostazione di fabbrica 12 m/s (3,7 ft/s)) con la parametro **Sensibilità** (campo di valori 1 ... 9, impostazione di fabbrica 5).

La velocità di deflusso più bassa, misurabile a causa dell'ampiezza del segnale $\mathbf{v}_{\mathsf{AmpMin}}$, deriva dalla parametro $\mathsf{Sensibilit\hat{a}}$ e dalla qualità del vapore \mathbf{x} o dall'intensità delle vibrazioni presenti \mathbf{a} .

Navigazione

Menu "Configurazione" → Taglio bassa portata

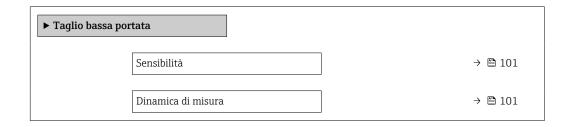


Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Sensibilità	Regolare la sensibilità strumento nel campo inferiore di portata. La sensibilità inferiore aumenta l'insensibilità alle interferenze esterne.	19	5
	Il parametro determina il livello di sensibilità sul lato inferiore del campo di misura (inizio del campo di misura). Valori bassi possono migliorare la robustezza del dispositivo rispetto ai disturbi esterni. L'inizio del campo di misura viene quindi impostato ad un valore superiore. Il campo di misura minimo specificato è quello con la sensibilità al valore massimo.		
Dinamica di misura	Regolare la dinamica di misura. L'abbassamento della dinamica di misura aumenta la frequenza minima di portata misurabile.	50 100 %	100 %
	Questo parametro consente di limitare il campo di misura, se necessario. Il lato superiore del campo di misura non è interessato. L'inizio della soglia inferiore del campo di misura può essere sostituito con un valore di portata superiore, consentendo, ad esempio, di escludere le basse portate.		

10.5 Impostazioni avanzate

Sottomenu **Configurazione avanzata** con i relativi sottomenu contiene i parametri relativi a impostazioni specifiche.


Navigazione al menu sottomenu "Configurazione avanzata"

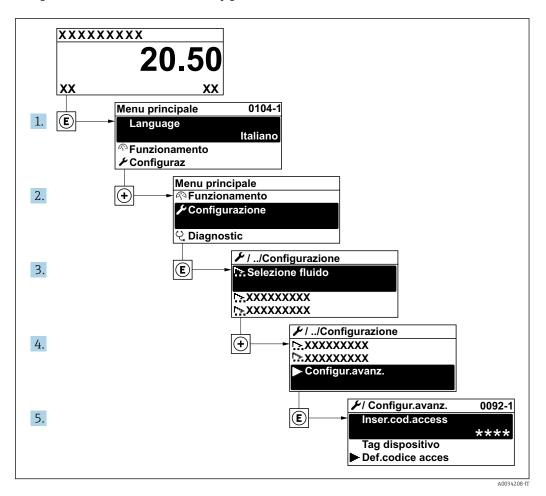

Il numero di sottomenu e parametri può variare in base alla versione del dispositivo. Alcuni sottomenu e i relativi parametri non sono descritti nelle Istruzioni di funzionamento. Nella documentazione speciale del dispositivo ("Documentazione supplementare") è riportata invece una descrizione.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata

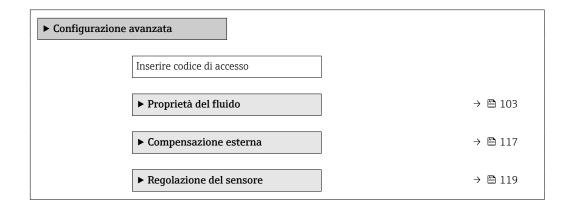

► Totalizzatore 1 n	→ 🖺 122
► Conferma SIL	
► Disattivazione SIL	
► Display	→ 🖺 124
► Impostazione Heartbeat	
► Configurazione backup display	→ 🖺 127
► Amministrazione	→ 🗎 128

10.5.1 Impostazione delle proprietà del fluido

Nella funzione sottomenu **Proprietà del fluido** si possono impostare i valori di riferimento per l'applicazione di misura.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido

▶ Proprietà del flu	iido	
	Tipo entalpia	→ 🖺 104
	Tipo di potere calorifico	→ 🖺 104
	Temperatura riferimento combustione	→ 🖺 104
	Densità di riferimento	→ 🖺 104
	Valore potere calorifico di riferimento	→ 🖺 105
	Pressione di riferimento	→ 🖺 105
	Temperatura di riferimento	→ 🖺 105
	Fattore Z di riferimento	→ 🖺 105
	Coefficiente di espansione lineare	→ 🖺 105
	Densità relativa	→ 🖺 105
	Potere calorifico specifico	→ 🖺 106
	Valore potere calorifico	→ 🖺 106
	Fattore Z	→ 🗎 106

Viscosità dinamica	→ 🖺 107
Viscosità dinamica	→ 🖺 107
► Composizione gas	→ 🖺 107

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Tipo entalpia	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente.	Selezionare quale tipo di entalpia utilizzare.	EnergiaValore potere calorifico	Energia
Tipo di potere calorifico	È visualizzata la funzione parametro Tipo di potere calorifico.	Selezione calcolo basato sul Potere Calorifico Superiore/ Lordo o Potere Calorifico Inferiore/Netto.	 Valore volume potere calorifico lordo Valore volume potere calorifico netto Valore massa potere calorifico lordo Valore massa potere calorifico netto 	Valore massa potere calorifico lordo
Temperatura riferimento combustione	È visualizzata la funzione parametro Temperatura riferimento combustione .	Inserire la temperatura di riferimento combustione per calcolare l'energia del gas naturale. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	-200 450 °C	20 °C
Densità di riferimento	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Acqua o opzione Liquido specifico dell'utente.	Inserire un valore fisso per la densità di riferimento. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di densità	0,01 15 000 kg/m ³	1000 kg/m³

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore potere calorifico di riferimento	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213-3.	Inserire il valore di calore specifico lordo del gas naturale. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità valore potere calorifico	Numero positivo a virgola mobile	50 000 kJ/Nm³
Pressione di riferimento	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" Il opzione gas è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido.	Inserire pressione di riferimento per il calcolo densità. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità di pressione.	0 250 bar	1,01325 bar
Temperatura di riferimento	Sono rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido, è selezionato opzione gas. Oppure In parametro Seleziona fluido, è selezionato opzione Liquido.	Inserire la temperatura di riferimento per il calcolo della densità di riferimento. Interrelazione L'unità ingegneristica è ottenuta da: parametro Unità di misura temperatura	−200 450 °C	0°C
Fattore Z di riferimento	In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente.	Inserire la costante dei gas reali Z per il gas alle condizioni di riferimento.	0,1 2	1
Coefficiente di espansione lineare	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: L'opzione opzione Liquido è selezionata in parametro Seleziona fluido. L'opzione opzione Liquido specifico dell'utente è selezionata in parametro Selezione del tipo di liquido.	Inserire il coefficiente di espansione lineare specifico del fluido per il calcolo della densità di riferimento.	1,0 · 10 ⁻⁶ 2,0 · 10 ⁻³	2,06 · 10-4
Densità relativa	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213-3.	Inserire un valore di densità relativa del gas naturale.	0,55 0,9	0,664

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Potere calorifico specifico	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Fluido selezionato: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente. In parametro Tipo entalpia è selezionata l'opzione opzione Energia.	Inserire il calore specifico del fluido. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di calore specifico	0 50 kJ/(kgK)	4,187 kJ/(kgK)
Valore potere calorifico	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: Fluido selezionato: In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente. Oppure In parametro Selezione del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido specifico dell'utente. In parametro Tipo entalpia è selezionata l'opzione opzione Valore potere calorifico. In parametro Tipo di potere calorifico è selezionata l'opzione valore volume potere calorifico lordo o opzione Valore massa potere calorifico lordo.	Inserire il valore di calore specifico lordo per il calcolo della portata energia.	Numero positivo a virgola mobile	50 000 kJ/kg
Fattore Z	In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas specifico dell'utente.	Inserire la costante dei gas reali Z per il gas alle condizioni operative.	0,1 2,0	1


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Viscosità dinamica (Gas)	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Volume" O Opzione "Volume ad alta temperatura" Il opzione gas or o il opzione Vapore è selezionato in parametro Seleziona fluido. O Il opzione Gas specifico dell'utente è selezionato in parametro Seleziona tipo di gas.	Inserire un valore fisso per la viscosità dinamica per un gas/vapore. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità viscosità dinamica.	Numero positivo a virgola mobile	0,015 cP
Viscosità dinamica (Liquidi)	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Volume" O Opzione "Volume ad alta temperatura" Il opzione Liquido è selezionato nel parametro parametro Seleziona fluido. Il opzione Liquido specifico dell'utente è selezionato in parametro Selezione del tipo di liquido.	Inserire un valore fisso per la viscosità dinamica per un liquido. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità viscosità dinamica.	Numero positivo a virgola mobile	1 cP

Configurazione della composizione del gas

Nella funzione sottomenu ${f Composizione\ gas}$ si può definire la composizione del gas per l'applicazione di misura.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido \rightarrow Composizione gas

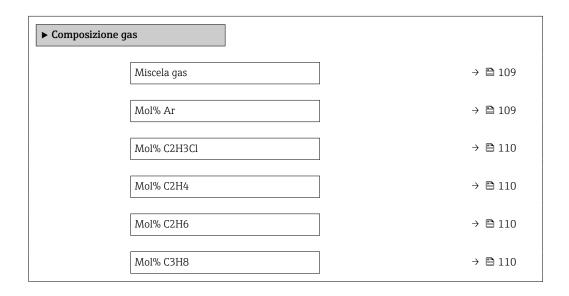

Proline Prowirl F 200 HART

Mol% CH4	→ 🖺 111
Mol% Cl2	→ 🖺 111
Mol% CO	→ 🖺 111
Mol% CO2	→ 🖺 111
Mol% H2	→ 🖺 112
Mol% H2O	→ 🖺 112
Mol% H2S	→ 🖺 112
Mol% HCl	→ 🖺 112
Mol% He	→ 🗎 113
Mol% i-C4H10	→ 🖺 113
Mol% i-C5H12	→ 🖺 113
Mol% Kr	→ 🖺 113
Mol% N2	→ 🗎 114
Mol% n-C10H22	→ 🗎 114
Mol% n-C4H10	→ 🖺 114
Mol% n-C5H12	→ 🖺 115
Mol% n-C6H14	→ 🖺 115
Mol% n-C7H16	→ 🖺 115
Mol% n-C8H18	→ 🖺 115
Mol% n-C9H2O	→ 🖺 116
Mol% Ne	→ 🖺 116
Mol% NH3	→ 🖺 116
Mol% O2	→ 🖺 116
Mol% SO2	→ 🗎 117

Mol% Xe	→ 🖺 117
% Mole altro gas	→ 🖺 117

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Miscela gas	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas.	Selezionare la miscela di gas misurata.	 Idrogeno H2 Elio He Neon Ne Argon Ar Krypton Kr Xenon Xe Azoto N2 Ossigeno O2 Cloro Cl2 Ammoniaca NH3 Monossido di carbonic CO Anidride carbonica CO2 Anidride solforosa SO2 Acido solfidrico H2S Acido cloridrico HCI Metano CH4 Etano C2H6 Propano C3H8 Butano C4H10 Etilene C2H4 Vinyl Chloride C2H3CI altri 	Metano CH4
Mol% Ar	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Argon Ar. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione opzione opzione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% C2H3Cl	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione Vinyl Chloride C2H3Cl.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C2H4	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione tilene C2H4.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C2H6	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Etano C2H6. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% C3H8	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Propano C3H8. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% CH4	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Metano CH4. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	100 %
Mol% Cl2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione Oloro CI2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% CO	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Monossido di carbonio CO. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione opzione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% CO2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Anidride carbonica CO2. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% H2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Idrogeno H2. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità non è selezionata l'opzione opzione AGA Nx19.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% H2O	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% H2S	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Acido solfidrico H2S. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% HCl	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione decido cloridrico HCI.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% He	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Elio He. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione gozione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% i-C4H10	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% i-C5H12	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Kr	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione Miscela gas.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% N2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Azoto N2. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione AGA Nx19 o opzione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C10H22	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C4H10	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Butano C4H10. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione iSO 12213- 2. Oppure In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione Opzione Liquido e in parametro Seleziona del tipo di liquido è selezionata l'opzione opzione Liquido e in parametro Selezionata l'opzione opzione Liquido e in parametro Selezionata l'opzione opzione LPG.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% n-C5H12	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C6H14	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C7H16	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% n-C8H18	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% n-C9H2O	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale. In parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213- 2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Ne	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione Neon Ne.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% NH3	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione Ammoniaca NH3.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% O2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas e in parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione Ossigeno O2. Oppure In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Gas naturale e in parametro Calcolo di densità è selezionata l'opzione opzione ISO 12213-2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

Proline Prowirl F 200 HART

Messa in servizio


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Mol% SO2	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione Solezione opzione Anidride solforosa SO2.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
Mol% Xe	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione Xe.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %
% Mole altro gas	Devono essere rispettate le seguenti condizioni: In parametro Seleziona fluido è selezionata l'opzione opzione gas. In parametro Seleziona tipo di gas è selezionata l'opzione opzione Miscela gas. In parametro Miscela gas è selezionata l'opzione opzione opzione opzione opzione discela gas è selezionata l'opzione opzione altri.	Inserire la quantità di una sostanza della miscela del gas.	0 100 %	0 %

10.5.2 Esecuzione di una compensazione esterna

Il sottomenu sottomenu **Compensazione esterna** comprende parametri che consentono di inserire dei valori esterni o fissi. Questi valori sono usati per elaborazioni interne.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Compensazione esterna

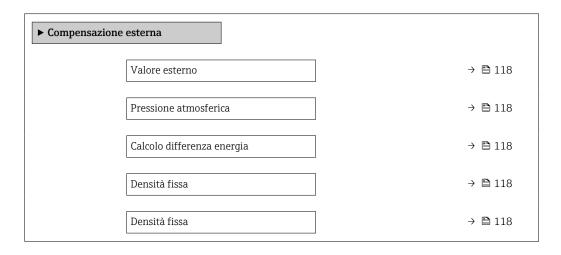

Proline Prowirl F 200 HART

 Temperatura fissa
 → 🖺 118

 Differenza energia 2° temperatura
 → \blacksquare 119

 Pressione di processo fissa
 → \blacksquare 119

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Valore esterno	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" oppure Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Selezione variabile processo da strumento esterno. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: Per informazioni dettagliate sull'impostazione del parametro in applicazioni con vapore, vedere Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido e Misura vapore umido → 221	 Disattivo/a Pressione Pressione relativa Densità Differenza energia 2° temperatura 	Disattivo/a
Pressione atmosferica	In parametro Valore esterno è selezionata l'opzione opzione Pressione relativa .	Inserire il valore della pressione atmosferica per effettuare la correzione di pressione. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di pressione	0 250 bar	1,01325 bar
Calcolo differenza energia	È visualizzato il parametro parametro Calcolo differenza energia.	Calcolo dell'energia trasferita di uno scambiatore (= delta energia).	 Disattivo/a Dispositivo sul lato freddo Dispositivo sul lato caldo 	Dispositivo sul lato caldo
Densità fissa	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Volume" O Opzione "Volume ad alta temperatura"	Inserire un valore fisso per la densità del fluido. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità di densità.	0,01 15 000 kg/m ³	1000 kg/m³
Densità fissa	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Volume" O Opzione "Volume ad alta temperatura"	Inserire un valore fisso per la densità del fluido. <i>Dipendenza</i> L'unità è presa da parametro Unità di densità .	0,01 15 000 kg/m ³	5 kg/m³
Temperatura fissa	-	Inserire un valore fisso per la temperatura di processo. <i>Dipendenza</i> L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	−200 450 °C	20 °C

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Differenza energia 2° temperatura	È visualizzato il parametro parametro Differenza energia 2° temperatura .	Inserire il valore della 2° temperatura per calcolare la differenza di energia. Dipendenza L'unità ingegneristica è ottenuta da parametro Unità di misura temperatura	-200 450 °C	20 °C
Pressione di processo fissa	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Portata massica (misura della temperatura integrata)" O Opzione "Portata massica (misura di pressione/ temperatura integrata)" In parametro Valore esterno (→ ● 89) la opzione Pressione non è selezionata.	Inserire un valore fisso per la pressione di processo. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità di pressione. Per informazioni dettagliate sul calcolo delle variabili misurate con vapore: Per informazioni dettagliate sull'impostazione del parametro in applicazioni con vapore, vedere Documentazione speciale per il pacchetto applicativo Rilevamento vapore umido → Misura vapore umido → Misura vapore umido → Misura	0 250 bar ass.	0 bar ass.

10.5.3 Regolazione dei sensori

Il menu sottomenu **Regolazione del sensore** contiene i parametri correlati alla funzionalità del sensore.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Regolazione del sensore

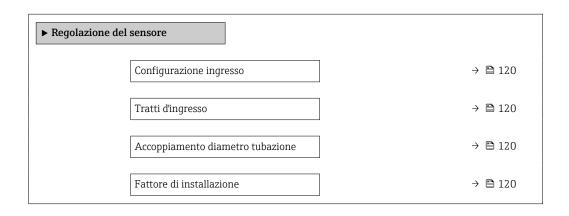

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Configurazione ingresso	La funzione di correzione del tratto in entrata: • è una funzione standard e può essere utilizzata solo in Prowirl F 200. • Può essere utilizzata per i diametri nominali e le pressioni nominali seguenti: DN 15 150 (NPS 1 6) • EN (DIN) • ASME B16.5, sch. 40/80 • JIS B2220	Selezione configurazione entrata.	 Disattivo/a Singola curva Doppia curva Doppia curva 3D Riduzione 	Disattivo/a
Tratti d'ingresso	La funzione di correzione del tratto in entrata: • è una funzione standard e può essere utilizzata solo in Prowirl F 200. • Può essere utilizzata per i diametri nominali e le pressioni nominali seguenti: DN 15 150 (NPS 1 6) • EN (DIN) • ASME B16.5, sch. 40/80 • JIS B2220	Definire la lunghezza dei tratti rettilinei di monte. <i>Dipendenza</i> L'unità è presa da: parametro Unità di lunghezza	0 20 m	0 m
Accoppiamento diametro tubazione	tubazione di a per abilitare la differenze fra	Inserire il diametro della tubazione di accoppiamento per abilitare la correzione delle differenze fra i diametri. Informazioni dettagliate sulla	0 1 m (0 3 ft) Valore di ingresso = 0: la correzione delle differenze fra i diametri è	Specifica per il paese: • 0 m • 0 ft
		correzione delle differenze fra i diametri: → 🖺 121 Dipendenza L'unità è quella definita in parametro Unità di lunghezza.	disabilitata.	
Fattore di installazione	_	Inserire fattore di regolazione delle condizioni d'installazione.	Numero positivo a virgola mobile	1,0

Correzione del tratto in entrata


La funzione **Correzione del tratto in entrata** del misuratore Endress+Hauser offre un metodo economico per accorciare il tratto in entrata e non genera alcuna perdita di carico aggiuntiva. I tipici errori sistematici causati dalla componente tubazione in questione vengono corretti.

120

Proline Prowirl F 200 HART

Messa in servizio

Effetto sulla precisione del ridotto tratto in entrata rettilineo

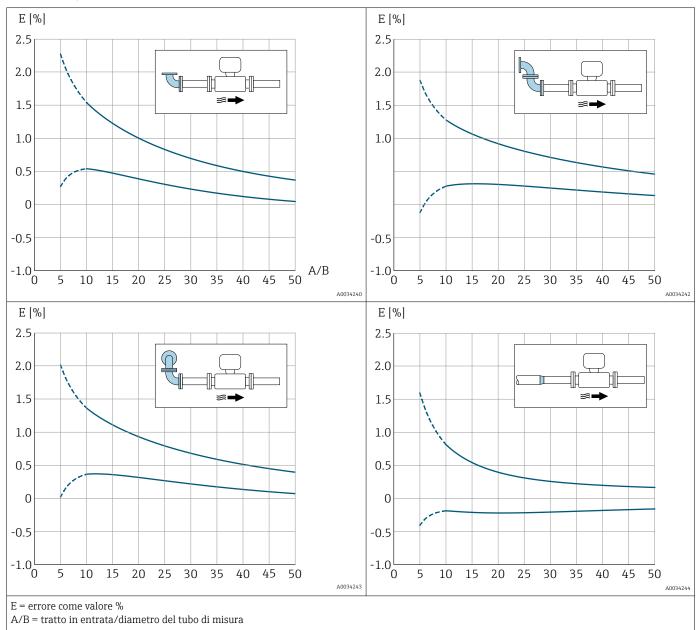

Correzione della differenza di diametro

Il misuratore è tarato in base alla connessione al processo ordinata. Questa taratura tiene conto del bordo al passaggio dal tubo di accoppiamento alla connessione al processo. Se il tubo di accoppiamento impiegato si scosta dalla connessione al processo ordinata, una correzione della differenza di diametro può compensare gli effetti. Occorre prendere in considerazione la differenza tra il diametro interno della connessione al processo ordinata e il diametro interno del tubo di accoppiamento impiegato.

Il misuratore può correggere eventuali scostamenti del fattore di taratura causati, ad esempio, da una differenza di diametro tra la flangia del dispositivo (ad esempio ASME B16.5/Sch. 80, DN 50 (2")) e il tubo di accoppiamento (es. ASME B16.5/Sch. 40, DN 50 (2")). La correzione della differenza di diametro può essere eseguita solo entro i valori soglia (elencati di seguito), per i quali sono state eseguite anche delle prove.

Proline Prowirl F 200 HART

Connessione flangiata:

- DN 15 (½"): ±20 % del diametro interno
- DN 25 (1"): ±15 % del diametro interno
- DN 40 (1½"): ±12 % del diametro interno
- DN \geq 50 (2"): \pm 10 % del diametro interno

Se il diametro interno standard della connessione al processo ordinata è diverso dal diametro interno del tubo di accoppiamento, occorre prevedere un'incertezza di misura aggiuntiva di circa $2\ \%\ v.i.$

Esempio

Effetto della differenza di diametro senza usare la funzione di correzione:


- Tubo di accoppiamento DN 100 (4"), Schedula 80
- Flangia dispositivo DN 100 (4"), Schedula 40
- La posizione di installazione determina una differenza di diametro di 5 mm (0,2 in). Se non si utilizza la funzione di correzione, occorre prevedere un'incertezza di misura aggiuntiva di circa 2 % v.i.
- Se sono soddisfatte le condizioni base e la funzione è abilitata, l'incertezza di misura aggiuntiva è 1 % v.i.

10.5.4 Configurazione del totalizzatore

In, **sottomenu "Totalizzatore 1 ... n"**è possibile configurare lo specifico totalizzatore.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Totalizzatore 1 ... n

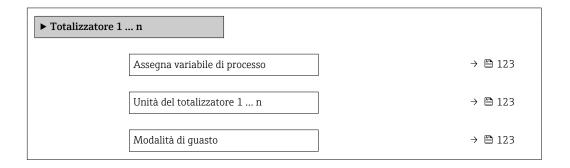

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Assegna variabile di processo	-	Selezione della variabile di processo per il totalizzatore.	 Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata energia * Differenza portata energia * 	 Totalizzatore 1: Portata volumetrica Totalizzatore 2: Portata massica Totalizzatore 3: Portata volumetrica compensata
Unità del totalizzatore 1 n	Una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 123) di sottomenu Totalizzatore 1 n.	Selezionare l'unità della variabile di processo per il totalizzatore.	Elenco di selezione dell'unità	A seconda del paese: • m³ • ft³
Modalità di guasto	Una variabile di processo è selezionata nel parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 123) del sottomenu Totalizzatore 1 n.	Selezione valore generato dal totalizzatore in condizione di allarme.	StopValore attualeUltimo valore valido	Stop

^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

Proline Prowirl F 200 HART

10.5.5 Esecuzione di configurazioni addizionali del display

Nel menu sottomenu **Display** si possono impostare tutti i parametri associati alla configurazione del display locale.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Display

► Display		
	Formato del display	→ 🖺 125
	Visualizzazione valore 1	→ 🖺 125
	0% valore bargraph 1	→ 🖺 125
	100% valore bargraph 1	→ 🖺 125
	Posizione decimali 1	→ 🖺 125
	Visualizzazione valore 2	→ 🖺 125
	Posizione decimali 2	→ 🖺 125
	Visualizzazione valore 3	→ 🖺 126
	0% valore bargraph 3	→ 🖺 126
	100% valore bargraph 3	→ 🖺 126
	Posizione decimali 3	→ 🖺 126
	Visualizzazione valore 4	→ 🖺 126
	Posizione decimali 4	→ 🖺 126
	Language	→ 🖺 126
	Intervallo visualizzazione	→ 🖺 126
	Smorzamento display	→ 🖺 126
	Intestazione	→ 🖺 126
	Testo dell'intestazione	→ 🖺 126
	Separatore	→ 🖺 127
	Retroilluminazione	→ 🖺 127

Proline Prowirl F 200 HART

Messa in servizio

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Formato del display	È presente un display locale.	Selezionare come sono indicati i valori misurati sul display.	 1 valore, Caratteri Grandi 1 bargraph + 1 valore 2 valori 1 valore Caratteri grandi + 2 valori 4 valori 	1 valore, Caratteri Grandi
Visualizzazione valore 1	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Portata massica ■ Velocità deflusso ■ Temperatura ■ Pressione vapore saturo calcolata* ■ Qualità vapore* ■ Portata massica totale* ■ Portata massica condensato* ■ Portata energia* ■ Differenza portata energia* ■ Numero di Reynolds* ■ Densità* ■ Pressione* ■ Volume specifico* ■ Gradi per surriscaldato* ■ Totalizzatore 1 ■ Totalizzatore 2 ■ Totalizzatore 3 ■ Uscita in corrente 1 ■ Uscita in corrente 2*	Portata volumetrica
0% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 m³/h • 0 ft³/h
100% valore bargraph 1	È presente un display locale.	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Dipende dal paese di destinazione e dal diametro nominale
Posizione decimali 1	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 1.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	" X	x.xx
Visualizzazione valore 2	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
Posizione decimali 2	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 2.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	 X X.X X.XX X.XXX X.XXXX 	x.xx

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Visualizzazione valore 3	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
0% valore bargraph 3	Una selezione è stata effettuata nel parametro Visualizzazione valore 3.	Inserire il valore 0% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	Specifica per il paese: • 0 m³/h • 0 ft³/h
100% valore bargraph 3	È stata eseguita una selezione in parametro Visualizzazione valore 3 .	Inserire il valore 100% per la visualizzazione bargraph.	Numero a virgola mobile con segno	0
Posizione decimali 3	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 3.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	X X.X X.XX X.XXX X.XXX	x.xx
Visualizzazione valore 4	È presente un display locale.	Selezionare il valore misurato visualizzato sul display locale.	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Visualizzazione valore 1 (→ 🖺 98)	Nessuno/a
Posizione decimali 4	Un valore misurato è specificato in parametro Visualizzazione valore 4.	Selezionare il numero cifre decimali per la visualizzazione del valore.	• X • X.X • X.XX • X.XXX	x.xx
Language	È presente un display locale.	Impostare la lingua del display.	 English Deutsch* Français* Español* Italiano* Nederlands* Portuguesa* Polski* pyccкий язык (Russian)* Svenska* Türkçe* 中文 (Chinese)* 日本語 (Japanese)* 한국어 (Korean)* tiếng Việt (Vietnamese)* čeština (Czech)* 	English (in alternativa, nel dispositivo è preimpostata la lingua ordinata)
Intervallo visualizzazione	È presente un display locale.	Impostare il tempo di visualizzazione dei valori misurati se il display alterna tra due valori.	1 10 s	5 s
Smorzamento display	È presente un display locale.	Impostare il tempo di reazione del display alle fluttuazioni del valore misurato.	0,0 999,9 s	0,0 s
Intestazione	È presente un display locale.	Selezionare i contenuti per l'intestazione del display locale.	Tag del dispositivoTesto libero	Tag del dispositivo
Testo dell'intestazione	Il opzione Testo libero è selezionato in parametro Intestazione .	Inserire il testo dell'intestazione del display.	Max. 12 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /)	

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Separatore	È presente un display locale.	Selezionare il separatore decimale per visualizzare i valori numerici.	. (punto), (virgola)	. (punto)
Retroilluminazione	Codice d'ordine per "Display; funzionamento", opzione E "SD03 a 4 righe, illum.; Touch Control + funzione di backup dei dati"	Attiva e disattiva la retroilluminazione del display locale.	DisattivaAttiva	Disattiva


^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.5.6 Gestione configurazione

Terminata la messa in servizio, è possibile salvare la configurazione attuale del dispositivo e copiarla in un altro punto di misura o ripristinare la precedente configurazione. La configurazione del dispositivo è gestita tramite parametro **Gestione Backup**.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Configurazione backup display

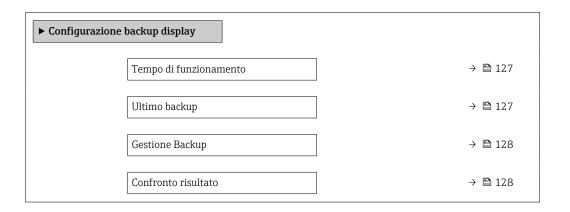

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente / Selezione	Impostazione di fabbrica
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)	-
Ultimo backup	È presente un display locale.	Indica quando l'ultimo backup dei dati è stato salvato nel modulo display.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)	-

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente / Selezione	Impostazione di fabbrica
Gestione Backup	È presente un display locale.	Selezionare un'azione per gestire i dati del dispositivo nel modulo display.	 Annullo/a Eseguire il backup Ripristino Inizio duplicazione Confronto delle impostazioni Cancella dati di Backup 	Annullo/a
Confronto risultato	È presente un display locale.	Confronto tra dati attuali del dispositivo e backup di display.	 Serie di dati identica Serie di dati differenti Backup non disponibile Dati Backup corrotti Controllo non eseguito Dataset incompatibile 	Controllo non eseguito

Campo funzione di parametro "Gestione Backup"

Opzioni	Descrizione
Annullo/a	Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.
Eseguire il backup	Una copia di backup della configurazione attuale del dispositivo è salvata dal backup della HistoRom al modulo display del dispositivo.del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.
Ripristino	Vengono ripristinati tutti i dati di backup dal dispositivo originale. Questa opzione può essere utilizzata solo con il dispositivo originale e non con altri dispositivi. Occorre usare la funzione di confronto per verificare i numeri di serie prima di poter usare l'opzione di ripristino.
Confronto delle impostazioni	La configurazione del dispositivo, salvata nel modulo display , è confrontata con quella attuale del dispositivo, presente nel backup della HistoROM.
Inizio duplicazione	La configurazione presente in un altro trasmettitore è duplicata nel dispositivo utilizzando il modulo display.
Cancella dati di Backup	La copia di backup della configurazione del dispositivo è cancellata dal modulo display del dispositivo.

- Backup sulla HistoROM
 HistoROM è una memoria non volatile del dispositivo in forma di EEPROM.
- Mentre è in corso questa azione, la configurazione non può essere modificata mediante il display locale ed è visualizzato un messaggio sullo stato di elaborazione.


10.5.7 Uso dei parametri per l'amministrazione del dispositivo

Il sottomenu sottomenu **Amministrazione** guida l'utente sistematicamente attraverso tutti i parametri che possono servire a scopo di amministrazione del dispositivo.

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Amministrazione

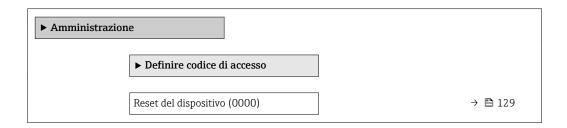

Panoramica dei parametri con una breve descrizione


Parametro	Descrizione	Selezione	Impostazione di fabbrica
Reset del dispositivo	Reset della configurazione dello strumento – sia totale che parziale – a condizioni definite.	 Annullo/a Reset alle impostazioni di fabbrica Reset impostazioni consegna Riavvio dispositivo 	Annullo/a

Procedura quidata "Definire codice di accesso"

Completare questa procedura guidata per specificare un codice di accesso per il ruolo di Manutenzione.

Navigazione

Menu "Configurazione" \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Amministrazione \rightarrow Definire codice di accesso \rightarrow Definire codice di accesso

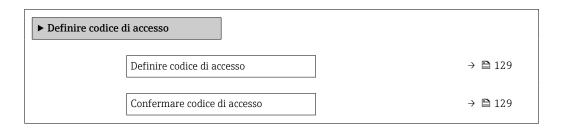

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Inserimento dell'utente
Definire codice di accesso	Limitazione d'accesso in scrittura ai parametri per proteggere la configurazione del dispositivo contro i cambiamenti non desiderati.	Stringa di caratteri a 16 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali
Confermare codice di accesso	Conferma del codice di accesso inserito.	Stringa di caratteri a 16 cifre max., compresi numeri, lettere e caratteri speciali

10.6 Gestione configurazione

Terminata la messa in servizio, è possibile salvare la configurazione attuale del dispositivo e copiarla in un altro punto di misura o ripristinare la precedente configurazione. La configurazione del dispositivo è gestita tramite parametro **Gestione Backup**.

Navigazione

Menu "Configurazione" → Configurazione avanzata → Configurazione backup display

► Configurazione backup display	
Tempo di funzionamento	→ 🖺 127
Ultimo backup	→ 🖺 127
Gestione Backup	→ 🖺 128
Confronto risultato	→ 🖺 128

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente / Selezione	Impostazione di fabbrica
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)	-
Ultimo backup	È presente un display locale.	Indica quando l'ultimo backup dei dati è stato salvato nel modulo display.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)	-
Gestione Backup	È presente un display locale.	Selezionare un'azione per gestire i dati del dispositivo nel modulo display.	 Annullo/a Eseguire il backup Ripristino Inizio duplicazione Confronto delle impostazioni Cancella dati di Backup 	Annullo/a
Confronto risultato	È presente un display locale.	Confronto tra dati attuali del dispositivo e backup di display.	Cancella dati di Backup Confronto tra dati attuali del Serie di dati	

10.6.1 Campo funzione di parametro "Gestione Backup"

Opzioni	Descrizione
Annullo/a	Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.
Eseguire il backup	Una copia di backup della configurazione attuale del dispositivo è salvata dal backup della HistoRom al modulo display del dispositivo.del dispositivo. La copia di backup comprende i dati del trasmettitore del dispositivo.
Ripristino	Vengono ripristinati tutti i dati di backup dal dispositivo originale. Questa opzione può essere utilizzata solo con il dispositivo originale e non con altri dispositivi. Occorre usare la funzione di confronto per verificare i numeri di serie prima di poter usare l'opzione di ripristino.

Opzioni	Descrizione
Confronto delle impostazioni	La configurazione del dispositivo, salvata nel modulo display , è confrontata con quella attuale del dispositivo, presente nel backup della HistoROM.
Inizio duplicazione	La configurazione presente in un altro trasmettitore è duplicata nel dispositivo utilizzando il modulo display.
Cancella dati di Backup	La copia di backup della configurazione del dispositivo è cancellata dal modulo display del dispositivo.

- Backup sulla HistoROM
 HistoROM è una memoria non volatile del dispositivo in forma di EEPROM.
- Mentre è in corso questa azione, la configurazione non può essere modificata mediante il display locale ed è visualizzato un messaggio sullo stato di elaborazione.

10.7 Simulazione

L'opzione sottomenu **Simulazione** consente di simulare varie variabili di processo nel processo e nella modalità di allarme del processo e di verificare le catene di segnali a valle (commutazioni di valvole o circuiti di regolazione chiuso). La simulazione può essere eseguita anche in assenza di una misura reale (assenza di portata di fluido nel dispositivo).

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Simulazione

► Simulazione		
Asseg	na simulazione variabile misurata	→ 🖺 132
Valore	e variabile di processo	→ 🖺 132
Simula	azione ingresso corrente 1	→ 🖺 132
Valore	e corrente ingresso 1	→ 🖺 132
Simula	azione corrente uscita 1 n	→ 🖺 132
Valore	e corrente uscita 1 n	→ 🖺 132
Simula	azione uscita frequenza	→ 🖺 132
Valore	e di frequenza	→ 🖺 132
Simula	azione uscita impulsi	→ 🖺 133
Valore	e dell'impulso	→ 🗎 133
Simula	azione commutazione dell'uscita	→ 🖺 133
Stato	commutazione	→ 🖺 133
Simula	azione allarme del dispositivo	→ 🗎 133

Proline Prowirl F 200 HART

Categoria evento diagnostica \rightarrow \cong 133

Simulazione evento diagnostica \rightarrow \cong 133

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Assegna simulazione variabile misurata		Selezione variabile di processo per la simulazione che è stata attivata.	 Disattivo/a Portata massica Velocità deflusso Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Temperatura Pressione vapore saturo calcolata Qualità vapore Portata massica totale Portata massica condensato Portata energia Differenza portata energia Numero di Reynolds 	Disattivo/a
Valore variabile di processo	Una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna simulazione variabile misurata (→ 🖺 132).	Inserire il valore di simulazione della variabile di processo scelta.	Dipende dalla variabile di processo selezionata	0
Simulazione ingresso corrente 1	-	Attiva e disattiva la simulazione dell'ingresso in corrente.	Disattivo/a Attivo/a	Disattivo/a
Valore corrente ingresso 1	Nella funzione Parametro Simulazione ingresso corrente è selezionata l'opzione opzione Attivo/a.	Consente di inserire il valore corrente per la simulazione.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulazione corrente uscita 1 n	-	Commutare la simulazione dell'uscita di corrente ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Valore corrente uscita 1 n	Nella funzione Parametro Simulazione corrente uscita 1 n è selezionata l'opzione opzione Attivo/a.	Inserire il valore di corrente di simulazione.	3,59 22,5 mA	3,59 mA
Simulazione uscita frequenza	Nella funzione parametro Modalità operativa è selezionata l'opzione opzione Frequenza.	Commutare la simulazione dell'uscita di frequenza ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Valore di frequenza	Nella funzione Parametro Simulazione uscita frequenza è selezionata l'opzione opzione Attivo/a.	Inserire il valore di frequenza di simulazione.	0,0 1250,0 Hz	0,0 Hz

132

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Simulazione uscita impulsi	Nella funzione parametro Modalità operativa è selezionata l'opzione opzione Impulsi.	Attiva e disattiva la simulazione dell'uscita impulso. Per opzione Valore fisso: parametro Larghezza impulso (→ definisce la larghezza impulso dell'uscita impulsi.	 Disattivo/a Valore fisso Valore conteggio decrementale 	Disattivo/a
Valore dell'impulso	Nella funzione Parametro Simulazione uscita impulsi (→ 🖺 133) è selezionata l'opzione opzione Valore conteggio decrementale.	Inserire il numero degli impulsi di simulazione.	0 65 535	0
Simulazione commutazione dell'uscita	Nella funzione parametro Modalità operativa è selezionata l'opzione opzione Contatto.	Commutare la simulazione dell'uscita di stato ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Stato commutazione	Nella funzione Parametro Simulazione commutazione dell'uscita (→ 🖺 133) Parametro Simulazione commutazione dell'uscita 1 n Parametro Simulazione commutazione dell'uscita 1 n è selezionata l'opzione opzione Attivo/a.	Selezionare lo stato dell'uscita di stato per la simulazione.	ApertoChiuso	Aperto
Simulazione allarme del dispositivo	-	Commutare l'allarme dello strumento ON e OFF.	Disattivo/aAttivo/a	Disattivo/a
Categoria evento diagnostica	tegoria evento diagnostica –		SensoreelettronicaConfigurazioneProcesso	Processo
Simulazione evento diagnostica	-	Selezione un evento della diagnostica per simulare questo evento.	 Disattivo/a Elenco delle opzioni per gli eventi diagnostici (dipende dalla categoria selezionata) 	Disattivo/a

 $^{^{\}star}$ La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

10.8 Protezione delle impostazioni da accessi non autorizzati

Per proteggere la configurazione del misuratore da modifiche involontarie dopo la messa in servizio, sono disponibili le seguenti opzioni:

- Protezione scrittura mediante codice di accesso
- Protezione scrittura mediante contatto di protezione scrittura
- Protezione scrittura mediante blocco della tastiera

10.8.1 Protezione scrittura mediante codice di accesso

Effetti del codice di accesso specifico dell'utilizzatore:


- Mediante il controllo locale, i parametri per la configurazione del misuratore sono protetti da scrittura e i relativi valori non possono più essere modificati.
- L'accesso al dispositivo è protetto mediante web browser e così anche i parametri per la configurazione del misuratore.

Definizione del codice di accesso mediante display locale

- 1. Accedere a Parametro **Inserire codice di accesso**.
- 2. Stringa di caratteri a 16 cifre max, compresi numeri, lettere e caratteri speciali per il codice di accesso.
- 3. Per confermare il codice, reinserire il codice di accesso.
 - └ Il simbolo ⓓ è visualizzato davanti a tutti i parametri protetti da scrittura.
- Disattivazione della protezione di scrittura dei parametri tramite codice di accesso ⇒ 🖺 67.
 - In caso di perdita del codice di accesso: reset del codice di accesso.
 - Il ruolo con cui l'utente ha eseguito l'accesso è mostrato in Parametro Modalità operativa a display.
 - Percorso di navigazione: Funzionamento → Modalità operativa a display
 - Ruoli utente e relativi diritti di accesso → 🖺 67
- Il dispositivo blocca nuovamente e automaticamente i parametri protetti da scrittura se non viene premuto alcun tasto per 10 minuti nella visualizzazione di navigazione e modifica.
- Il dispositivo blocca automaticamente i parametri protetti da scrittura dopo 60 s se l'utente ritorna alla modalità di visualizzazione operativa da quella di navigazione e modifica.

Parametri che possono essere sempre modificati mediante display locale

Alcuni parametri, che non hanno effetto sulla misura, non sono protetti da scrittura mediante il display locale. Nonostante sia stato definito un codice di accesso specifico dell'utilizzatore, possono sempre essere modificati, anche se gli altri parametri sono bloccati.

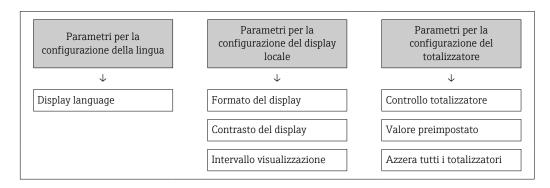


10.8.2 Protezione scrittura tramite microinterruttore di protezione scrittura

Diversamente dalla protezione scrittura mediante codice di accesso specifico dell'utilizzatore, questa protezione consente di bloccare l'accesso in scrittura a tutto il menu operativo, con esclusione del **parametro "Contrasto del display"**.


Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

I valori dei parametri sono adesso di sola lettura e non possono essere più modificati (eccetto **parametro "Contrasto del display"**):

- Mediante display locale
- Mediante interfaccia service (CDI)
- Mediante protocollo HART

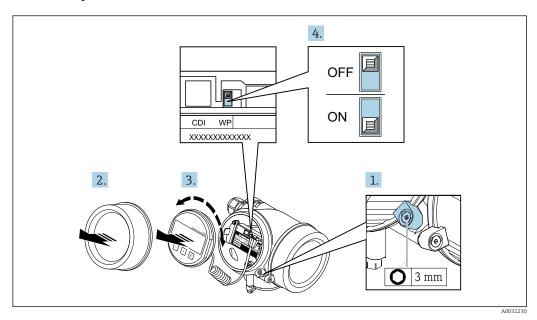

- 1. Allentare il fermo di sicurezza.
- 2. Svitare il coperchio del vano dell'elettronica.
- 3. Estrarre il modulo display con un delicato movimento di rotazione. Per semplificare l'accesso al microinterruttore di protezione scrittura, fissare il modulo display al bordo del vano dell'elettronica.
 - └ Il modulo display è fissato al bordo del vano dell'elettronica.

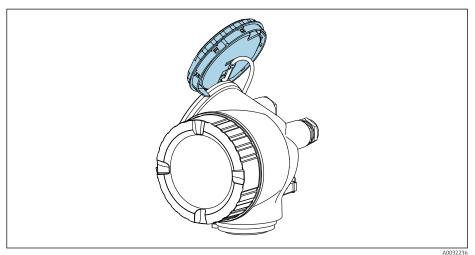


A003223

Messa in servizio Proline Prowirl F 200 HART

4. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **ON**, si attiva la protezione scrittura hardware. Impostando il microinterruttore di protezione scrittura (WP) sul modulo dell'elettronica principale in posizione **OFF** (impostazione di fabbrica), si disattiva la protezione scrittura hardware.

Se è abilitata la protezione scrittura hardware: l'opzione opzione **Blocco scrittura** hardware è visualizzata in parametro **Condizione di blocco**. Inoltre, il simbolo appare di fianco ai parametri nell'intestazione della visualizzazione del valore misurato e nella visualizzazione della navigazione.

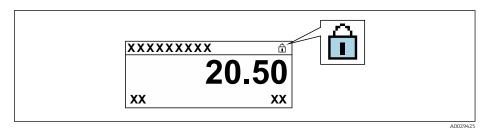

Se la protezione scrittura hardware è disabilitata: in parametro **Condizione di blocco** non compare alcuna opzione. Il simbolo 🗈 non è più visualizzato sul display locale di fianco ai parametri, nell'intestazione della visualizzazione operativa e di navigazione.

- 5. Guidare il cavo nel vano tra la custodia e il modulo dell'elettronica principale, inserire e bloccare il modulo display nel vano dell'elettronica in base alla direzione desiderata.
- 6. Rimontare il trasmettitore sequendo la sequenza inversa.

10.9 Messa in servizio specifica per l'applicazione

10.9.1 Applicazione con vapore

Selezione fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Aprire procedura quidata **Selezione fluido**.
- 2. In parametro **Seleziona fluido**, selezionare opzione **Vapore**.
- 3. Quando il valore della pressione misurata viene letto in ²⁾:
 In parametro **Modalità di calcolo del vapore**, selezionare opzione **Automatico** (compensazione P-T).
- 4. Se il valore di pressione misurato non viene letto:
 In parametro **Modalità di calcolo del vapore**, selezionare opzione **Vapore saturo** (compensazione T).
- 5. In parametro **Valore qualità del vapore** inserire la qualità del vapore presente nel tubo.
 - Senza pacchetto applicativo Rilevamento/misura vapore umido: il misuratore utilizza questo valore per calcolare la portata massica del vapore.

 Con pacchetto applicativo Rilevamento/misura vapore umido: il misuratore utilizza questo valore se non è possibile calcolare la qualità del vapore (la qualità del vapore non è conforme alle condizioni base).

²⁾ Versione sensore opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)", Pressione letta tramite Ingresso in corrente/HART/

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

Configurazione dell'uscita in corrente

6. Configurazione dell'uscita in corrente→ 🖺 90.

Configurazione della compensazione esterna

7. Con pacchetto applicativo Rilevamento/misura vapore umido:
Nel parametro **Qualità vapore**, selezionare l'opzione **Valore calcolato**.

Per informazioni dettagliate sulle condizioni base per applicazioni con vapore umido, consultare la Documentazione speciale.

10.9.2 Applicazione con liquido

Liquido specifico dell'utente, ad es. olio termovettore

Selezione del fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Richiamare la funzione procedura quidata Selezione fluido.
- 2. Nel parametro **Seleziona fluido**, selezionare l'opzione **Liquido**.
- 3. Nel parametro **Selezione del tipo di liquido**, selezionare l'opzione **Liquido specifico dell'utente**.
- 4. Nel parametro **Tipo entalpia**, selezionare l'opzione **Energia**.
 - Opzione Energia: liquido non infiammabile che funge da termovettore. Opzione Valore potere calorifico: liquido infiammabile di cui viene calcolata l'energia di combustione.

Configurazione delle caratteristiche del fluido

Navigazione:

Configurazione \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido

- 5. Richiamare la funzione sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 6. Nel parametro **Densità di riferimento**, inserire la densità di riferimento del fluido.
- 7. Nel parametro **Temperatura di riferimento**, inserire la temperatura del fluido associata alla densità di riferimento.
- 8. Nel parametro **Coefficiente di espansione lineare**, inserire il coefficiente di espansione del fluido.
- 9. Nel parametro **Potere calorifico specifico**, inserire il potere calorifico del fluido.
- 10. Nel parametro **Viscosità dinamica**, inserire la viscosità del fluido.

10.9.3 Applicazioni con gas

- Per una misura accurata della portata massica o della portata volumetrica compensata, si raccomanda di utilizzare la versione del sensore con compensazione di pressione/temperatura. Se questa versione del sensore non è disponibile, leggere la pressione tramite l'ingresso in corrente/HART. Se nessuna di queste due opzioni è possibile, la pressione può anche essere inserita come valore fisso nel parametro **Pressione di processo fissa**.
- Il flow computer è disponibile solo con il codice d'ordine per "Versione sensore", opzione "massica (misura temperatura integrata)" o opzione "massica (misura pressione/temperatura integrata)".

Un solo gas

Gas di combustione, ad es. metano CH₄

Selezione del fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Richiamare la funzione procedura quidata **Selezione fluido**.
- 2. Nel parametro **Seleziona fluido**, selezionare l'opzione **gas**.
- 3. Nel parametro **Seleziona tipo di gas**, selezionare l'opzione **Un solo gas**.
- 4. Nel parametro **Tipo di gas**, selezionare l'opzione **Metano CH4**.

Configurazione delle proprietà del fluido

Navigazione:

Configurazione → Configurazione avanzata → Proprietà del fluido

- 5. Aprire sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 6. In parametro **Temperatura riferimento combustione**, inserire la temperatura di combustione di riferimento del fluido.

Configurazione dell'uscita in corrente

7. Configurare l'uscita in corrente per la variabile di processo "portata di energia"
→

90.

Configurazione delle proprietà del fluido

Navigazione:

Configurazione → Configurazione avanzata → Proprietà del fluido

- 8. Aprire sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 9. In parametro **Temperatura riferimento combustione**, inserire la temperatura di combustione di riferimento del fluido.

Miscela di gas

Miscela di gas per acciaierie e laminatoi, ad es. N_2/H_2

Selezione del fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Richiamare la funzione procedura guidata **Selezione fluido**.
- 2. Nel parametro **Seleziona fluido**, selezionare l'opzione **gas**.
- 3. Nel parametro **Seleziona tipo di gas**, selezionare l'opzione **Miscela gas**.

Configurazione della composizione del gas

Navigazione:

Configurazione \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido \rightarrow Composizione gas

- 4. Richiamare la funzione sottomenu **Composizione gas**.
- 5. Nel parametro **Miscela gas**, selezionare l'opzione **Idrogeno H2** e l'opzione **Azoto N2**.
- 6. Nel parametro **Mol% H2**, inserire la quantità di idrogeno.
- 7. Nel parametro **Mol% N2**, inserire la quantità di azoto.
 - La somma di tutte le quantità deve essere pari al 100%. La densità è determinata in conformità a NEL 40.

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

Configurazione delle caratteristiche opzionali del fluido per l'indicazione della portata volumetrica compensata

Navigazione:

Configurazione → Configurazione avanzata → Proprietà del fluido

- 8. Richiamare la funzione sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 9. Nel parametro **Pressione di riferimento**, inserire la pressione di riferimento del fluido.
- 10. Nel parametro **Temperatura di riferimento**, inserire la temperatura di riferimento del fluido.

Aria

Selezione del fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Richiamare la funzione procedura quidata **Selezione fluido**.
- 2. Nel parametro **Seleziona fluido** ($\rightarrow \triangleq$ 85), selezionare l'opzione **gas**.
- 3. Nel parametro **Seleziona tipo di gas** ($\rightarrow \equiv 85$), selezionare l'opzione **Aria**.
 - └ La densità è determinata in conformità a NEL 40.
- 4. Inserire il valore in parametro **Umidità relativa** (→ 🖺 86).
 - L'umidità relativa viene inserita sotto forma di percentuale. L'umidità relativa viene convertita internamente in umidità assoluta e viene quindi considerata nel calcolo della densità esequito in conformità a NEL 40.
- 5. Nel parametro **Pressione di processo fissa** (→ 🖺 87), inserire il valore della pressione di processo presente.

Configurazione delle caratteristiche del fluido

Navigazione:

Configurazione → Configurazione avanzata → Proprietà del fluido

- 6. Richiamare la funzione sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 7. Nel parametro **Pressione di riferimento** (→ 🗎 105) inserire la pressione di riferimento per il calcolo della densità di riferimento.
 - ► Pressione utilizzata come riferimento statico per la combustione. Ciò permette di confrontare i processi di combustione con pressioni diverse.
- 8. Nel parametro **Temperatura di riferimento** (→ 🗎 105) inserire la temperatura per il calcolo della densità di riferimento.
- Endress+Hauser consiglia di utilizzare la compensazione attiva della pressione. In questo modo, si elimina completamente il rischio di errori di misura dovuti a variazioni di pressione e inserimenti non corretti .

Gas naturale

Selezione del fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Richiamare la funzione procedura quidata **Selezione fluido**.
- 2. Nel parametro **Seleziona fluido** ($\rightarrow \triangleq 85$), selezionare l'opzione **gas**.
- 3. Nel parametro **Seleziona tipo di gas** ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 85$), selezionare l'opzione **Gas naturale**.

- 4. Nel parametro **Pressione di processo fissa** (→ 🖺 87), inserire il valore della pressione di processo presente.
- 5. Nel parametro **Calcolo dell'entalpia** ($\rightarrow \triangleq 87$), selezionare una delle seguenti opzioni:
 - → AGA5
 Opzione **ISO 6976** (contiene GPA 2172)
- 6. Nel parametro **Calcolo di densità** (→ 🖺 88), selezionare una delle opzioni seguenti.
 - → AGA Nx19
 Opzione **ISO 12213- 2** (contiene AGA8-DC92)
 Opzione **ISO 12213- 3** (contiene SGERG-88, AGA8 Metodo approssimativo 1)

Configurazione delle caratteristiche del fluido

Navigazione:

Configurazione → Configurazione avanzata → Proprietà del fluido

- 7. Richiamare la funzione sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 8. Nel parametro **Tipo di potere calorifico**, selezionare una delle opzioni seguenti.
- 9. Nel parametro **Valore potere calorifico di riferimento**, inserire il potere calorifico lordo di riferimento del gas naturale.
- **10.** Nel parametro **Pressione di riferimento** (→ 🖺 105) inserire la pressione di riferimento per il calcolo della densità di riferimento.
 - Pressione utilizzata come riferimento statico per la combustione. Ciò permette di confrontare i processi di combustione con pressioni diverse.
- **11.** Nel parametro **Temperatura di riferimento** (→ 🗎 105) inserire la temperatura per il calcolo della densità di riferimento.
- 12. Nel parametro **Densità relativa**, inserire la densità relativa del gas naturale.
- Endress+Hauser consiglia di utilizzare la compensazione attiva della pressione. In questo modo, si elimina completamente il rischio di errori di misura dovuti a variazioni di pressione e inserimenti non corretti .

Gas ideale

L'unità "portata volumetrica compensata" è spesso utilizzata per misurare miscele di gas industriali, in particolare gas naturale. A questo scopo, si divide la portata massica calcolata per una densità di riferimento. Per calcolare la portata massica è fondamentale conoscere la composizione esatta del gas. Nella pratica però, questo dato spesso non è disponibile (ad es. perché il gas cambia nel tempo). In questi casi può essere utile considerare il gas come un gas perfetto. In questo modo per calcolare la portata volumetrica compensata sono necessarie solo le variabili temperatura operativa e pressione operativa e le variabili temperatura di riferimento e pressione di riferimento. L'errore risultante da questa ipotesi (tipicamente dell'ordine dell'1 ... 5 %) spesso è notevolmente inferiore all'errore causato dall'utilizzo di combinazioni di dati imprecisi. Questo metodo non deve essere utilizzato per gas soggetti a condensazione (ad es. vapore saturo).

Selezione del fluido

Navigazione:

Configurazione → Selezione fluido

- 1. Richiamare la funzione procedura quidata **Selezione fluido**.
- 2. Nel parametro **Seleziona fluido**, selezionare l'opzione **gas**.
- 3. Nel parametro **Seleziona tipo di gas**, selezionare l'opzione **Gas specifico dell'utente**.

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

4. Nel caso di gas non infiammabili:
Nel parametro **Tipo entalpia**, selezionare l'opzione **Energia**.

Configurazione delle caratteristiche del fluido

Navigazione:

Configurazione \rightarrow Configurazione avanzata \rightarrow Proprietà del fluido

- 5. Richiamare la funzione sottomenu **Proprietà del fluido**.
- 6. Nel parametro **Densità di riferimento**, inserire la densità di riferimento del fluido.
- 7. Nel parametro **Pressione di riferimento**, inserire la pressione di riferimento del fluido.
- 8. Nel parametro **Temperatura di riferimento**, inserire la temperatura del fluido associata alla densità di riferimento.
- 9. Nel parametro **Fattore Z di riferimento**, inserire il valore **1**.
- 10. Se si deve misurare il potere calorifico specifico:Nel parametro Potere calorifico specifico, inserire il potere calorifico del fluido.
- 11. Nel parametro **Fattore Z**, inserire il valore **1**.
- **12.** Nel parametro **Viscosità dinamica**, inserire la viscosità del fluido in condizioni operative.

10.9.4 Calcolo delle variabili misurate

Un flow computer è disponibile nell'elettronica del misuratore con il codice d'ordine per "Versione sensore", opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" e opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)". Utilizzando il valore di pressione (inserito o esterno) e/o il valore di temperatura (misurato o inserito), questo calcolatore può elaborare le seguenti variabili misurate secondarie direttamente dalle variabili misurate principali registrate.

Portata massica e portata volumetrica compensata

Mezzo	Fluido	Standard	Spiegazione
Vapore 1)	Vapore acqueo	IAPWS-IF97/ ASME	Per la misura della pressione/temperatura integrata Per pressione di processo fissa, pressione misurata direttamente sul corpo dello strumento o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART
	Un solo gas	NEL40	Per pressione di processo fissa, pressione misurata direttamente
	Miscela di gas	NEL40	sul corpo dello strumento o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART
	Aria	NEL40	
	Gas naturale	ISO 12213-2	 Contiene AGA8-DC92 Per pressione di processo fissa, pressione misurata direttamente sul corpo dello strumento o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART
Gas		AGA NX-19	Per pressione di processo fissa, pressione misurata direttamente sul corpo dello strumento o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART
		ISO 12213-3	 Contiene SGERG-88, AGA8 Metodo approssimativo 1 Per pressione di processo fissa, pressione misurata direttamente sul corpo dello strumento o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART
	Altri gas	Equazione lineare	 Gas ideali Per pressione di processo fissa, pressione misurata direttamente sul corpo dello strumento o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART

Mezzo	Fluido	Standard	Spiegazione
	Acqua	IAPWS-IF97/ ASME	-
Liquidi	Gas liquefatto	Tabelle	Miscela di propano e butano
	Altro liquido	Equazione lineare	Liquidi ideali

Calcolo della portata massica

Portata volumetrica × densità operativa

- Densità operativa per vapore saturo, acqua e altri liquidi: dipende dalla temperatura
- Densità operativa per vapore surriscaldato e altri gas: dipende dalla temperatura e dalla pressione di processo

Calcolo della portata volumetrica compensata

(Portata volumetrica × densità operativa)/densità di riferimento

- Densità operativa per acqua e altri liquidi: dipende dalla temperatura
- Densità operativa per tutti gli altri gas: dipende dalla temperatura e dalla pressione di processo

Portata di energia

Mezzo	Fluido	Standard	Spiegazione	Opzione calore/energia
Vapore 1)	_	IAPWS- IF97/ASME	Per pressione di processo fissa o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART	
	Un solo gas	ISO 6976	Contiene GPA 2172 Per pressione di processo fissa o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/ HART	
Gas	Miscela di gas	ISO 6976	Contiene GPA 2172 Per pressione di processo fissa o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/ HART	Calore Potere calorifico lordo ²⁾ in relazione alla massa Potere calorifico netto ³⁾ in relazione alla massa Potere calorifico lordo ²⁾ in relazione al volume compensato Potere calorifico netto ³⁾ in relazione al volume
uas	Aria	NEL40	Per pressione di processo fissa o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART	compensato
	Gas naturale	ISO 6976	Contiene GPA 2172 Per pressione di processo fissa o in caso di pressione rilevata tramite ingresso in corrente/ HART	
		AGA 5	-	

Mezzo	Fluido	Standard	Spiegazione	Opzione calore/energia
	Acqua	IAPWS- IF97/ASME	_	
Liquidi	Gas liquefatto	ISO 6976	Contiene GPA 2172	
	Altro liquido	Equazione lineare	_	

- Valore calorifico lordo: energia di combustione + energia di condensazione del gas combusto (potere calorifico lordo > potere calorifico netto)
- 3) Valore calorifico netto: solo energia di combustione

Calcolo della portata massica e della portata di energia

AVVISO

La pressione di processo (p) nel tubo di processo è necessaria per calcolare le variabili di processo e i valori soglia del campo di misura.

► Con il dispositivo HART, è possibile immettere la pressione di processo tramite l'ingresso di corrente 4 ... 20 mA o tramite HART da un dispositivo di misura in pressione esterno (ad esempio Cerabar M) oppure immetterla come valore fisso in sottomenu Compensazione esterna (→ 🖺 117).

Il vapore è calcolato in base ai sequenti fattori:

- Per il calcolo completamente compensato della densità utilizzando le variabili misurate di "pressione" e "temperatura"
- Calcolo in base al vapore surriscaldato fino al raggiungimento del punto di saturazione Configurazione del comportamento diagnostico di messaggio diagnostico △S871 Limite saturazione del vapore vicinoparametro Assegna numero di diagnostica 871 impostato su opzione Disattivo/a (impostazione di fabbrica) di serie → 🖺 164 Configurazione opzionale del comportamento diagnostico sull'opzione opzione Allarme o opzione Avviso → 🗎 163.
 - Con saturazione superiore a 2 K, attivazione del messaggio diagnostico \triangle **S871 Limite** saturazione del vapore vicino.
- Per calcolare la densità, è utilizzato sempre il più piccolo dei seguenti due valori di pressione:
 - Pressione misurata direttamente sul corpo dello strumento o pressione rilevata tramite ingresso in corrente/HART
 - Pressione del valore saturo, proveniente dalla tubazione del valore saturo (IAPWS-IF97/ASME)
- A seconda dell'impostazione in parametro **Modalità di calcolo del vapore** (→ 🖺 86)
- Se si seleziona opzione Vapore saturo (compensazione T), il misuratore esegue il calcolo soltanto sulla curva del vapore saturo utilizzando la compensazione della temperatura.
- Se si seleziona opzione **Automatico (compensazione P-T)**, il misuratore esegue il calcolo utilizzando la massima compensazione lungo la tubazione di saturazione o nella zona surriscaldata, a seconda dello stato del vapore.
- Se si seleziona opzione Automatico (compensazione P-T) in abbinamento ad uno dei pacchetti applicativi Rilevamento vapore umido o Misura vapore umido, il misuratore può eseguire il calcolo anche nella zona del vapore umido.
- Per informazioni dettagliate sulla modalità di esecuzione della compensazione esterna, vedere → 🗎 117.

Valore calcolato

L'unità calcola portata massica, flusso di calore, portata di energia, densità ed entalpia specifica dalla portata volumetrica misurata e dai valori misurati di temperatura e/o pressione in base alla norma internazionale IAPWS-IF97/ASME.

Formule di calcolo:

- Portata massica: $\dot{\mathbf{m}} = \dot{\mathbf{v}} \cdot \mathbf{p}$ (T, p)
- Portata di energia: $\dot{Q} = \dot{v} \cdot \rho (T, p) \cdot h_D (T, p)$

m = Portata massica

ġ = Portata di energia

v = Portata volumetrica (misurata)

 h_D = entalpia specifica

T = temperatura di processo (misurata)

p = pressione di processo

 ρ = Densità³⁾

Gas già configurati

I sequenti gas sono già configurati nel calcolatore di energia:

Idrogeno ¹⁾	Elio 4	Neon	Argon
Krypton	Xenon	Azoto	Ossigeno
Cloro	Ammoniaca	Monossido di carbonio ¹⁾	Anidride carbonica
Anidride solforosa	Acido solfidrico 1)	Acido cloridrico	Metano ¹⁾
Etano ¹⁾	Propano ¹⁾	Butano 1)	Etilene (etilene) 1)
Cloruro di vinile	Miscele con fino a 8 comp		

La portata di energia è calcolata secondo ISO 6976 (contiene GPA 2172) o AGA5 - in relazione al potere calorifico netto o lordo.

Calcolo della portata di energia

Portata volumetrica × densità operativa x entalpia specifica

- Densità operativa per vapore saturo e acqua: dipende dalla temperatura
- Densità operativa per vapore surriscaldato, gas naturale ISO 6976 (contiene GPA 2172), gas naturaleAGA5: dipende da temperatura e pressione

Differenza portata di energia

- Tra vapore saturo a monte di uno scambiatore di calore e condensato a valle di uno scambiatore di calore (seconda temperatura rilevata tramite ingresso in corrente/HART) in conformità a IAPWS-IF97/ASME
- Tra acqua calda e fredda (seconda temperatura rilevata tramite ingresso in corrente/ HART) in conformità a IAPWS-IF97/ASME

Pressione e temperatura del vapore

Il misuratore può eseguire le seguenti misure in vapore saturo tra le tubazioni di mandata e ritorno di qualsiasi liquido riscaldante (seconda temperatura rilevata tramite ingresso in corrente/HART e valore Cp inserito:

³⁾ Dai dati del vapore secondo IAPWS-IF97 (ASME), per la temperatura misurata e la pressione specificata

Proline Prowirl F 200 HART Messa in servizio

 Calcolo della pressione satura del vapore in base alla temperatura misurata e all'uscita in conformità a IAPWS-IF97/ASME

 Calcolo della temperatura satura del vapore in base alla pressione preimpostata e all'uscita in conformità a IAPWS-IF97/ASME

Allarme di vapore saturato

Nelle applicazioni con misure di vapore surriscaldato, il misuratore può attivare un allarme di vapore saturo quando il valore si avvicina alla curva di saturazione.

Portata volumetrica, portata massica e portata di energia

Utilizzando i pacchetti applicativi **Rilevamento/misura vapore umido**, il misuratore può correggere le variabili misurate di "portata volumetrica", "portata massima" e "portata di energia" in funzione della qualità del vapore.



Per informazioni dettagliate sulla correzione di queste variabili misurate, vedere Documentazione speciale per i pacchetti applicativi **Rilevamento vapore umido** e **Misura vapore umido** \Rightarrow \cong 221.

Qualità del vapore, portata massica totale e portata massica del condensato

Con il pacchetto applicativo **Misura vapore umido** sono anche disponibili le seguenti variabili misurate aggiuntive:

- La qualità del vapore viene indicata come un valore diretto misurato (sul display locale/ uscita in corrente/HART)
- Calcolo della portata massica totale utilizzando la qualità del vapore e il valore in uscita in termini di proporzioni di gas e liquido
- Calcolo della portata massica del condensato utilizzando la qualità del vapore e il valore in uscita in termini di proporzione di liquido



Per informazioni dettagliate sul calcolo in funzione della qualità del vapore e sulla correzione di queste variabili misurate, vedere Documentazione speciale per i pacchetti applicativi **Rilevamento vapore umido** e **Misura vapore umido** $\Rightarrow \stackrel{\text{\tiny \square}}{\Rightarrow} 221.$

11 Funzionamento

11.1 Richiamare lo stato di blocco del dispositivo

Protezione scrittura del dispositivo attiva: parametro Condizione di blocco

Funzionamento → Condizione di blocco

Descrizione della funzione parametro "Condizione di blocco"

Opzioni	Descrizione	
nessuna	È applicata l'autorizzazione di accesso visualizzata in Parametro Modalità operativa a display → ⓑ 67. È indicato solo sul display locale.	
Blocco scrittura hardware	Il DIP switch per il blocco hardware è attivato sul modulo dell'elettronica principale. Blocca l'accesso in scrittura ai parametri (ad es. mediante display locale o tool operativo) $\rightarrow \stackrel{\cong}{=} 134$.	
SIL bloccato	La modalità SIL è attiva. Blocca l'accesso scrittura ai parametri (ad es. mediante display locale o tool operativo).	
Temporaneamente bloccato	L'accesso scrittura ai parametri è temporaneamente bloccato a causa di elaborazioni interne del dispositivo (ad es. upload/download dei dati, reset, ecc.). Non appena termina l'elaborazione interna, i parametri possono essere di nuovo modificati.	

11.2 Impostazione della lingua operativa

- Informazioni dettagliate:

 - Per informazioni sulle lingue operative supportate dal misuratore → \(\begin{aligned}
 = 215

11.3 Configurazione del display

Informazioni dettagliate:


- Sulle impostazioni di base per il display locale → 🖺 97
- Sulle impostazioni avanzate per il display locale → 🗎 124

11.4 Lettura dei valori di misura

Con la funzione sottomenu **Valori misurati**, si possono richiamare tutti i valori misurati.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Variabili di processo

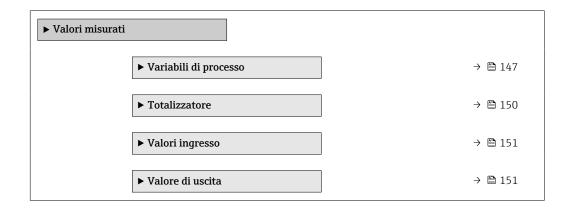

11.4.1 Variabili di processo

Il Sottomenu **Variabili di processo** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali per ogni variabile di processo.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Variabili di processo

► Variabili di processo	
Portata volumetrica	→ 🖺 148
Portata volumetrica compensata	→ 🖺 148
Portata massica	→ 🖺 148
Velocità deflusso	→ 🖺 148
Temperatura	→ 🖺 148
Pressione vapore saturo calcolata	→ 🖺 148
Qualità vapore	→ 🖺 148
Portata massica totale	→ 🖺 148
Portata massica condensato	→ 🖺 149
Portata energia	→ 🖺 149
Differenza portata energia	→ 🖺 149
Numero di Reynolds	→ 🖺 149
Densità	→ 🖺 149
Volume specifico	→ 🖺 149
Pressione	→ 🖺 149
Fattore di comprimibilità	→ 🖺 150
Gradi per surriscaldato	→ 🖺 150

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Portata volumetrica	-	Visualizza la portata volumetrica misurata attualmente. Dipendenza L'unità è presa da: parametro Unità di portata volumetrica (→ 81)	Numero a virgola mobile con segno
Portata volumetrica compensata	-	Visualizza la portata volumetrica compensata che è calcolata attualmente. Interrelazione L'unità ingegneristica è ottenuta dal parametro Unità di portata volumetrica compensata (→ 82).	Numero a virgola mobile con segno
Portata massica	-	Visualizza la portata massica che è calcolata attualmente. Interrelazione L'unità ingegneristica è ottenuta dal parametro Unità di portata massica (→ 81).	Numero a virgola mobile con segno
Velocità deflusso	-	Visualizza la velocità di deflusso calcolata attualmente. Dipendenza L'unità è presa da: parametro Unità velocità (→ 83)	Numero a virgola mobile con segno
Temperatura	-	Visualizza la temperatura misurata attualmente. Dipendenza L'unità è presa da: parametro Unità di misura temperatura (→ 🖺 82)	Numero a virgola mobile con segno
Pressione vapore saturo calcolata	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" Opzione Vapore è selezionato in parametro Seleziona fluido (→ 魯 85).	Visualizza la pressione del vapore saturo che è calcolata attualmente. Dipendenza L'unità è presa da: parametro Unità di pressione (→ 🖺 82)	Numero a virgola mobile con segno
Qualità vapore	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" Opzione Vapore è selezionato in parametro Seleziona fluido.	Visualizza la qualità del vapore attuale. Interrelazione Dipende dalla modalità di compensazione della qualità del vapore: parametro Qualità vapore (→ 🖺 86)	Numero a virgola mobile con segno
Portata massica totale	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: ■ Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EU "Misura vapore umido" ■ Opzione Vapore è selezionato in parametro Seleziona fluido (→ 85).	Visualizza la portata massica totale che è calcolata attualmente (vapore e condensato). Interrelazione L'unità è presa da: parametro Unità di portata massica (→ ■ 81)	Numero a virgola mobile con segno

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Portata massica condensato	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: ■ Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EU "Misura vapore umido" ■ Opzione Vapore è selezionato in parametro Seleziona fluido (→ 🖺 85).	Visualizza la portata massica del condensato che è calcolata attualmente. Interrelazione L'unità è presa da: parametro Unità di portata massica (→ 🖺 81)	Numero a virgola mobile con segno
Portata energia	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Visualizza la portata di energia che è calcolata attualmente. Interrelazione L'unità è presa da: parametro Unità portata energia (→ 🖺 82)	Numero a virgola mobile con segno
Differenza portata energia	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore" Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" In parametro Seleziona tipo di gas (→ 魯 85), è selezionata una delle seguenti opzioni: Un solo gas Miscela gas Gas naturale Gas specifico dell'utente	Visualizza la differenza della portata di energia che è calcolata attualmente. Dipendenza L'unità è presa da: parametro Unità portata energia (→ 🖺 82)	Numero a virgola mobile con segno
Numero di Reynolds	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura di temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Visualizza il numero di Reynolds calcolato attualmente.	Numero a virgola mobile con segno
Densità	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Visualizza la densità misurata attualmente. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità di densità.	Numero positivo a virgola mobile
Volume specifico	Con codice d'ordine per "Versione sensore": Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)"	Visualizza il valore corrente per il volume specifico. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità volume specifico.	Numero positivo a virgola mobile
Pressione	È rispettata una delle seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore", Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" O Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" O Il opzione Pressione è selezionato nel parametro parametro Valore esterno.	Visualizza la pressione di processo attuale. Dipendenza L'unità è presa da parametro Unità di pressione.	0 250 bar


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Fattore di comprimibilità	Sono soddisfatte le seguenti condizioni: Codice d'ordine per "Versione sensore" Opzione "Massa (misura della temperatura integrata)" Opzione "Massa (misura di pressione/temperatura integrata)" Il opzione gas or o il opzione Vapore è selezionato in parametro Seleziona	Visualizza il fattore di comprimibilità calcolato attualmente.	0 2
	fluido.		
Gradi per surriscaldato	In parametro Seleziona fluido è selezionato il parametro opzione Vapore .	Visualizza il grado di surriscaldamento calcolato attualmente.	0 500 K

11.4.2 Sottomenu "Totalizzatore"

Il sottomenu sottomenu **Totalizzatore** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni totalizzatore.

Navigazione

Menu "Diagnostica" \rightarrow Valori misurati \rightarrow Totalizzatore

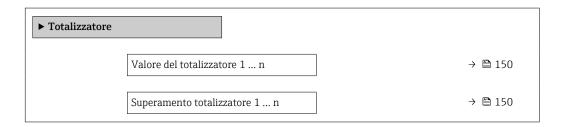

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Valore del totalizzatore 1 n	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 123) di sottomenu Totalizzatore 1 n: Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Portata massica totale Portata massica condensato Portata energia Differenza portata energia	Visualizza il valore attuale, conteggiato dal totalizzatore.	Numero a virgola mobile con segno
Superamento totalizzatore 1 n	Una delle seguenti opzioni è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 123) del sottomenu Totalizzatore 1 n: Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Portata massica totale * Portata massica condensato * Portata energia * Differenza portata energia *	Visualizza il superamento attuale del totalizzatore.	Numero intero con segno

La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

150

Proline Prowirl F 200 HART Funzionamento

11.4.3 Valori di ingresso

Il sottomenu sottomenu **Valori ingresso** guida l'operatore sistematicamente fino ai singoli valori di ingresso.

Il sottomenu è visualizzato solo se il dispositivo è stato ordinato con un ingresso in corrente.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valori ingresso



Panoramica dei parametri con una breve descrizione


Parametro	Descrizione	Interfaccia utente
Corrente misurata 1	Visualizza il valore attuale dell'ingresso in corrente.	3,59 22,5 mA
Valori misurati 1	Visualizza il valore dell'ingresso in corrente. Dipendenza La visualizzazione dipende dall'opzione selezionata in parametro	Numero a virgola mobile con segno
	Valore esterno.	

11.4.4 Variabili di uscita

Il sottomenu **Valore di uscita** comprende tutti i parametri richiesti per visualizzare i valori misurati attuali di ogni uscita.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Valori misurati → Valore di uscita

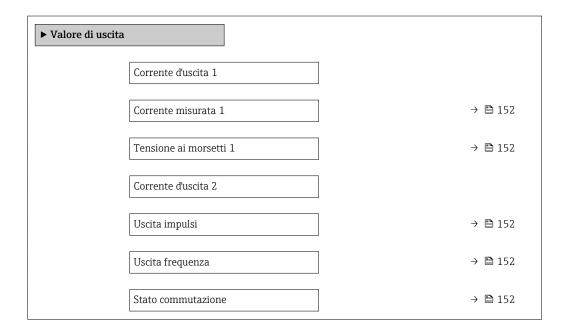

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Corrente d'uscita 1	-	Visualizza il valore di corrente calcolato attualmente per l'uscita in corrente.	
Corrente misurata 1	-	Visualizza il valore di corrente misurato attualmente per l'uscita in corrente.	0 30 mA
Tensione ai morsetti 1	-	Visualizza la tensione al relativo morsetto applicata all'uscita.	0,0 50,0 V
Corrente d'uscita 2	-	Visualizza il valore di corrente calcolato attualmente per l'uscita in corrente.	3,59 22,5 mA
Uscita impulsi	L'opzione opzione Impulsi è selezionata nel parametro parametro Modalità operativa .	Visualizza la frequenza impulsi generata attualmente.	Numero positivo a virgola mobile
Uscita frequenza	In parametro Modalità operativa è selezionata l'opzione opzione Frequenza .	Visualizza il valore misurato attualmente per l'uscita in frequenza.	0 1250 Hz
Stato commutazione	L'opzione opzione Contatto è selezionata in parametro Modalità operativa.	Visualizza lo stato attuale dell'uscita contatto.	Aperto Chiuso

11.5 Adattamento del misuratore alle condizioni di processo

A questo scopo sono disponibili:

- Impostazioni di base utilizzando il menu menu **Configurazione** (→ 🖺 79)
- Impostazioni avanzate utilizzando il menu sottomenu **Configurazione avanzata** (→ 🗎 102)


11.6 Azzeramento di un totalizzatore

I totalizzatori sono azzerati in sottomenu **Funzionamento**:

- Controllo totalizzatore
- Azzera tutti i totalizzatori

Navigazione

Menu "Funzionamento" → Gestione totalizzatore/i

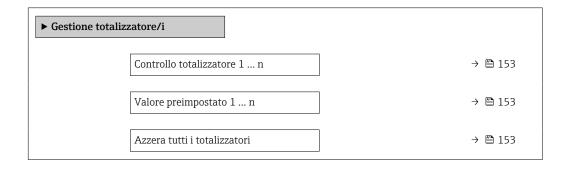

Proline Prowirl F 200 HART Funzionamento

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente	Impostazione di fabbrica
Controllo totalizzatore 1 n	Una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 🖺 123) di sottomenu Totalizzatore 1 n.	Controllare il valore del totalizzatore.	 Avvia totalizzatore Reset + mantieni Preimpostato + mantieni Azzera + totalizza Preimpostato + totalizza Hold (mantenere) 	Avvia totalizzatore
Valore preimpostato 1 n	Una variabile di processo è selezionata in parametro Assegna variabile di processo (→ 123) di sottomenu Totalizzatore 1 n.	Specificare il valore iniziale per il totalizzatore. Dipendenza L'unità ingegneristica della variabile di processo è definita in parametro Unità del totalizzatore (→ 123) per il totalizzatore.	Numero a virgola mobile con segno	A seconda del paese: • 0 m³ • 0 ft³
Azzera tutti i totalizzatori	_	Azzerare tutti i totalizzatori e avviare.	Annullo/aAzzera + totalizza	Annullo/a

11.6.1 Campo di applicazione della funzione parametro "Controllo totalizzatore"

Opzioni	Descrizione	
Avvia totalizzatore	Il totalizzatore si avvia o continua a calcolare.	
Reset + mantieni	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore è azzerato.	
Preimpostato + mantieni 1)	Il processo di totalizzazione si arresta e il totalizzatore viene impostato al suo valore di inizio scala definito dal parametro Valore preimpostato .	
Azzera + totalizza	Il totalizzatore è azzerato e il processo di totalizzazione si riavvia.	
Preimpostato + totalizza ¹⁾	Il totalizzatore è impostato al valore iniziale definito in parametro Valore preimpostato e il processo di totalizzazione si riavvia.	

¹⁾ Visibile in base alle opzioni d'ordine o alle impostazioni del dispositivo

11.6.2 Campo funzione di parametro "Azzera tutti i totalizzatori"

Opzioni	Descrizione	
Annullo/a	Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.	
Azzera + totalizza	Azzeramento di tutti i totalizzatori e riavvio del processo di totalizzazione. La funzione elimina tutti i valori di portata precedentemente sommati.	


11.7 Visualizzazione della cronologia dei valori di misura

Il pacchetto applicativo **HistoROM estesa** (opzione d'ordine) deve essere abilitato nel dispositivo per visualizzare la funzione sottomenu **Memorizzazione dati**. Quest'ultimo comprende tutti i parametri per la cronologia del valore misurato.

La registrazione dati è disponibile anche mediante: Tool per la gestione delle risorse di impianto FieldCare → 🗎 70.

Campo di applicazione della funzione

- Possono essere archiviati fino a 1000 valori misurati
- 4 canali di registrazione
- Intervallo per la registrazione dei dati regolabile
- Visualizza graficamente l'andamento del valore misurato per ogni canale di registrazione

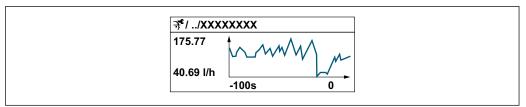

A003435

- Asse x: a seconda del numero di canali selezionati, visualizza 250...1000 valori misurati di una variabile di processo.
- Asse y: visualizza il campo approssimativo del valore misurato e lo adatta costantemente alla misura in corso.
- Il contenuto della memoria dati è cancellato, se si modifica la durata dell'intervallo di registrazione o l'assegnazione delle variabili di processo ai canali.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Memorizzazione dati

► Memorizzazione dati	
Assegna canale 1	→ 🖺 155
Assegna canale 2	→ 🖺 155
Assegna canale 3	→ 🗎 155
Assegna canale 4	→ 🖺 155
Intervallo di memorizzazione	→ 🖺 155
Reset memorizzazioni	→ 🖺 156
Data logging	→ 🖺 156
Ritardo registrazione	→ 🖺 156
Controllo data logging	→ 🖺 156
Stato data logging	→ 🖺 156
Durata totale registrazione	→ 🖺 156

Proline Prowirl F 200 HART Funzionamento

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Prerequisito	Descrizione Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente		Impostazione di fabbrica
Assegna canale 1	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile.	Assegnazione della variabile di processo al canale di registrazione.	Disattivo/a Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità deflusso Temperatura Pressione vapore saturo calcolata Qualità vapore Portata massica totale Portata massica condensato Portata energia Differenza portata energia Numero di Reynolds Uscita in corrente 1 Uscita in corrente 2 Pressione Volume specifico Gradi per surriscaldato Frequenza vortici Temperatura dell'elettronica	Disattivo/a
Assegna canale 2	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Assegna una variabile di processo al canale di registrazione (logging).	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Assegna canale 1 (→ 155)	Disattivo/a
Assegna canale 3	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Assegna una variabile di processo al canale di registrazione (logging).	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Assegna canale 1 (→ 🖺 155)	Disattivo/a
Assegna canale 4	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile. Le opzioni software abilitate attualmente sono visualizzate in parametro Supervisione opzione SW attiva.	Assegna una variabile di processo al canale di registrazione (logging).	Per l'elenco a discesa, vedere parametro Assegna canale 1 (→ 155)	Disattivo/a
Intervallo di memorizzazione	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile.	Definire l'intervallo di memorizzazione dei dati. Questo valore definisce l'intervallo di tempo tra i singoli punti di dati in memoria.	1,0 3 600,0 s	1,0 s

Parametro	Prerequisito	Descrizione	Selezione / Inserimento dell'utente / Interfaccia utente	Impostazione di fabbrica
Reset memorizzazioni	Il pacchetto HistoROM estesa è disponibile.	Cancella tutti i dati memorizzati.	Annullo/aCancella dati	Annullo/a
Data logging	-	Selezionare il tipo di registrazione dei dati.	SovrascritturaNessuna sovrascrittura	Sovrascrittura
Ritardo registrazione	In parametro Data logging , è selezionata l'opzione Not overwriting .	Inserire il ritardo per la memorizzazione del valore misurato.	0 999 h	0 h
Controllo data logging	In parametro Data logging , è selezionata l'opzione Not overwriting .	Avvio e arresto della memorizzazione del valore misurato.	Nessuno/aRitardo + startStop	Nessuno/a
Stato data logging	In parametro Data logging , è selezionata l'opzione Not overwriting .	Visualizza lo stato di memorizzazione del valore misurato.	Fatto/EseguitoRitardo attivoAttivoRegistrazione fermata	Fatto/Eseguito
Durata totale registrazione	In parametro Data logging , è selezionata l'opzione Not overwriting .	Visualizza la durata totale della memorizzazione.	Numero positivo a virgola mobile	0 s

^{*} La visibilità dipende dalle opzioni ordinate o dalla configurazione dello strumento

12 Diagnostica e ricerca guasti

12.1 Ricerca guasti generale

Per il display locale

Errore	Possibili cause	Intervento correttivo
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il cavo del modulo display non è innestato correttamente.	Inserire il connettore in modo corretto nel modulo dell'elettronica principale e nel modulo display.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	La tensione di alimentazione non corrisponde a quella specificata sulla targhetta.	Applicare la tensione di alimentazione corretta → 🖺 45.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	La tensione di alimentazione ha polarità non corretta.	Inversione di polarità della tensione di alimentazione.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	Nessun contatto tra i cavi di collegamento e i morsetti.	Garantire il contatto elettrico tra cavo e morsetto.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	I morsetti non sono innestati correttamente nel modulo dell'elettronica I/O.	Controllare i morsetti.
Display locale oscurato e assenza di segnali di uscita	■ Il modulo dell'elettronica I/O è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 178.
Display locale scuro e segnali di uscita in corrente di guasto	Cortocircuito del sensore, cortocircuito del modulo dell'elettronica	1. Contattare l'Organizzazione di assistenza.
Il display locale non è leggibile, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il display è stato impostato troppo luminoso o troppo scuro.	 Aumentare la luminosità del display premendo contemporaneamente ± + E. Ridurre la luminosità del display premendo contemporaneamente □ + E.
Il display locale è oscurato, ma il segnale in uscita è nel campo consentito	Il modulo display è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 178.
La retroilluminazione del display locale è rossa	Si è verificato un evento diagnostico con comportamento diagnostico "Allarme".	Intraprendere misure correttive → 🖺 164
Il display locale visualizza il testo in una lingua non comprensibile.	La lingua operativa selezionata non è comprensibile.	1. Premere □ + ₺ per 2 s ("posizione HOME"). 2. Premere ⑤. 3. Configurare la lingua desiderata in parametro Display language (→ 爲 126).
Messaggio sul display locale: "Errore di comunicazione" "Controllare l'elettronica"	La comunicazione tra modulo display ed elettronica è interrotta.	 Verificare il cavo e il connettore tra modulo dell'elettronica principale e modulo display. Ordinare la parte di ricambio → 🖺 178.

Per i segnali di uscita

Errore	Possibili cause	Intervento correttivo
Segnale in uscita fuori dal campo valido	Il modulo dell'elettronica principale è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 178.
Segnale in uscita fuori dal campo di corrente valido (< 3,6 mA o > 22 mA)	Il modulo dell'elettronica I/O è difettoso.	Ordinare la parte di ricambio → 🖺 178.
Il dispositivo mostra il valore corretto sul display locale ma il segnale in uscita non è corretto, sebbene nel campo valido.	Errore di configurazione dei parametri	Controllare e regolare la configurazione dei parametri.
Il dispositivo non misura correttamente.	Errore di configurazione o il dispositivo funziona fuori dalle specifiche applicative.	Controllare e correggere la configurazione del parametro. Rispettare i valori soglia specificati in "Dati tecnici".


Per accedere

Guasto	Possibili cause	Intervento correttivo
Impossibilità di accesso di scrittura ai parametri.	È abilitata la protezione scrittura hardware.	Impostare il microinterruttore di protezione scrittura, presente sul modulo dell'elettronica principale, sulla posizione OFF → 🖺 134.
Impossibilità di accesso di scrittura ai parametri.	Il ruolo utente attuale ha un'autorizzazione di accesso limitata.	1. Controllare il ruolo utente → 🖺 67. 2. Inserire il codice di accesso personale corretto → 🖺 67.
La connessione tramite protocollo HART non è possibile.	Resistore di comunicazione mancante o installato in modo errato	Installare il resistore di comunicazione (250 Ω) correttamente. Rispettare il carico massimo .
La connessione tramite protocollo HART non è possibile.	Commubox • Collegato non correttamente.	Consultare la documentazione relativa a Commubox FXA195 HART:
	 Configurato non correttamente. Il driver non è installato correttamente. La porta USB sul PC non è configurata correttamente. 	Informazioni tecniche TI00404F
La connessione tramite interfaccia service non è possibile.	 La porta USB sul PC non è configurata correttamente. Il driver non è installato correttamente. 	Consultare la documentazione relativa a Commubox FXA291: Informazioni tecniche TI00405C
Il web browser è bloccato e il funzionamento non è più consentito	È attivo il trasferimento dei dati.	Attendere il termine del trasferimento dati o dell'azione attuale.
	Perdita di connessione	 Controllare la connessione del cavo e l'alimentazione. Aggiornare il web browser ed eventualmente riavviarlo.
La visualizzazione del contenuto del web browser è di difficile lettura o incompleta.	La versione utilizzata per il web browser non è ottimale.	 Utilizzare la versione web browser corretta . Svuotare la cache del web browser. Riavviare il web browser.
	Impostazioni non adatte per la visualizzazione.	Modificare il rapporto dimensione carattere/ display del web browser.

12.2 Informazioni diagnostiche sul display locale

12.2.1 Messaggio diagnostico

I guasti rilevati dal sistema di automonitoraggio del misuratore sono visualizzati come messaggio diagnostico in alternativa al display operativo.

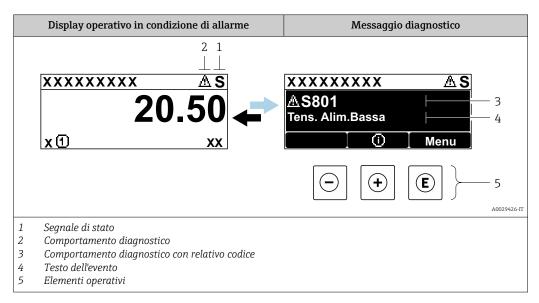

Se si presentano contemporaneamente due o più eventi diagnostici, il display visualizza solo il messaggio dell'evento diagnostico che ha la priorità massima.

- Altri eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in :menu **Diagnostica**
 - Mediante parametro → 🖺 170
 - Mediante i sottomenu → 🗎 170

Segnali di stato

I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

- I segnali di stato sono classificati secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazioni NAMUR NE 107:
 - F = guasto
 - C = verifica funzionale
 - S = fuori specifica
 - M = richiesta manutenzione


Simbolo	Significato
F	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore di misura non è più valido.
С	Verifica funzionale Il dispositivo è in modalità service (ad es. durante una simulazione).
s	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: ■ non rispettando le soglie delle specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) ■ Non rispettando la configurazione impostata dall'utente (ad es. portata massima nel parametro Valore 20 mA)
М	Richiesta manutenzione È richiesto un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.

Comportamento diagnostico

Simbolo	Significato
8	Allarme La misura si interrompe. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. Viene generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
Δ	Avviso La misura riprende. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. Viene generato un messaggio diagnostico.

Informazioni diagnostiche


L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.

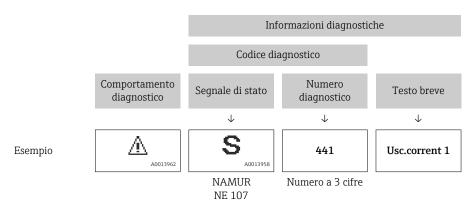

Elementi operativi

Tasto operativo	Significato
(+)	Tasto più In menu, sottomenu Si apre il messaggio con le soluzioni.
E	Tasto Enter In menu, sottomenu Si apre il menu operativo.

12.2.2 Richiamare le soluzioni

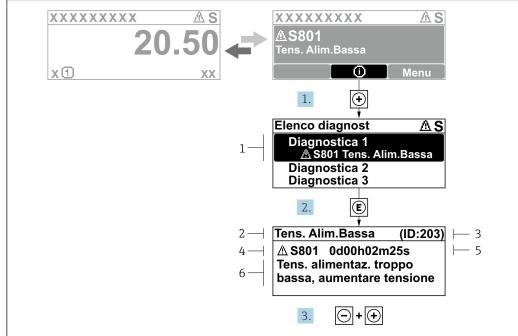

A0029431-IT

- 25 Messaggio per rimedi
- 1 Informazioni diagnostiche
- 2 Testo dell'evento
- 3 ID assistenza
- 4 Comportamento diagnostico con codice diagnostico
- 5 Ora di funzionamento al momento dell'evento
- 6 Rimedi
- 1. L'utente visualizza il messaggio di diagnostica.
 - Premere ± (simbolo ①).
 - ► Si apre sottomenu **Elenco di diagnostica**.
- 2. Selezionare l'evento di diagnostica desiderato con \pm o \Box e premere \Box .
 - ► Si apre il messaggio con i rimedi.
- 3. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - └ Il messaggio con i rimedi si chiude.


L'utente è nel sottomenu menu **Diagnostica**, in una funzione relativa a un evento diagnostico, ad es. in sottomenu **Elenco di diagnostica** o parametro **Precedenti diagnostiche**.

- 1. Premere E.
 - 🕒 È visualizzato il messaggio con le soluzioni per l'evento diagnostico selezionato.
- 2. Premere contemporaneamente \Box + \pm .
 - Il messaggio con le soluzioni si chiude.

12.3 Informazioni diagnostiche in FieldCare o DeviceCare

12.3.1 Opzioni diagnostiche

Tutti gli errori rilevati dal misuratore sono visualizzati nella pagina principale del tool operativo non appena è stata stabilita connessione.

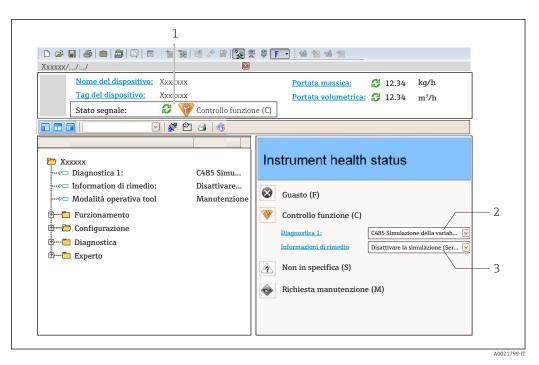

- 1 Area di stato con segnale di stato → \(\biglie \) 159
- 2 Informazioni diagnostiche → 🖺 160
- 3 Rimedi con ID di servizio
- Inoltre, gli eventi diagnostici che si sono verificati possono essere visualizzati in menu **Diagnostica**:
 - Mediante parametro → 🖺 170
 - Mediante sottomenu → 🖺 170

Segnali di stato


I segnali di stato forniscono indicazioni sullo stato e l'affidabilità del dispositivo classificando le varie cause dell'informazione diagnostica (evento di diagnostica).

Simbolo	Significato
8	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
	Verifica funzionale Il dispositivo è in modalità service (ad es. durante una simulazione).
À	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: In on rispettando le soglie delle specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) In Non rispettando la configurazione impostata dall'utente (ad es. portata massima nel parametro 20 mA value)
\oints	Manutenzione necessaria È necessario un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.

I segnali di stato sono classificati secondo VDI/VDE 2650 e raccomandazione NAMUR NE 107.

Informazioni diagnostiche

L'errore può essere identificato grazie alle informazioni diagnostiche. Il testo breve aiuta l'utente fornendo informazioni sull'errore. Il corrispondente simbolo per il comportamento diagnostico è visualizzato anche sul display locale vicino alle informazioni diagnostiche.

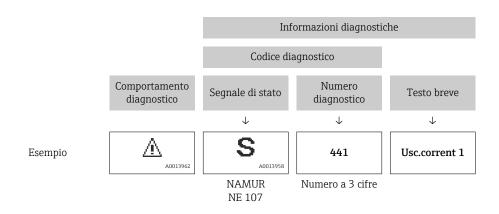

12.3.2 Come richiamare le informazioni sui rimedi possibili

Le informazioni sui rimedi sono fornite per ogni evento diagnostico allo scopo di garantire una rapida rimozione delle anomalie:

- Sulla pagina principale Le informazioni sul rimedio è visualizzata in un campo separato, sotto le informazioni diagnostiche.
- Inmenu **Diagnostica** Le informazioni sul rimedio possono essere richiamate nell'area operativa dell'interfaccia utente.

L'utente si trova nel sottomenu menu **Diagnostica**.


- 1. Richiamare il parametro richiesto.
- 2. Sulla destra dell'area operativa, puntatore del mouse sul parametro.
 - 🕒 È visualizzata una descrizione con le informazioni sul rimedio per l'evento diagnostico.

12.4 Adattamento delle informazioni diagnostiche

Adattamento del comportamento diagnostico

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico comportamento diagnostico. L'utente può modificare questa assegnazione per informazioni diagnostiche specifiche nel parametro sottomenu Azione di diagnostica.

Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Azione di diagnostica

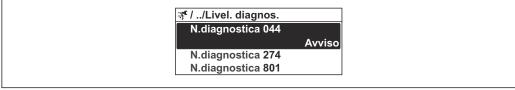

Esempio con il display locale

Le seguenti opzioni possono essere assegnate al codice diagnostico in base al comportamento diagnostico:

Opzioni	Descrizione
Allarme	Il dispositivo arresta la misura. Le uscite segnali e i totalizzatori assumono la condizione di allarme definita. Viene generato un messaggio diagnostico. Per il display locale con Touch Control: la retroilluminazione diventa rossa.
Avviso	Il dispositivo continua a misurare. Le uscite segnali e i totalizzatori non sono influenzati. Viene generato un messaggio diagnostico.
Solo registro di entrata	Il dispositivo continua a misurare. Il messaggio diagnostico è visualizzato soltanto in sottomenu Registro degli eventi (sottomenu Elenco degli eventi) e non nella sequenza alternata con il display operativo.
Disattivo/a	L'evento diagnostico è ignorato e non è generato o inserito un messaggio diagnostico.

12.4.2 Adattamento del segnale di stato

Ogni voce delle informazioni diagnostiche è assegnata in fabbrica a uno specifico segnale di stato. L'utente può modificare questa assegnazione per informazioni diagnostiche specifiche nel parametro sottomenu **Categoria evento diagnostica**.

Esperto → Comunicazione → Categoria evento diagnostica

Segnali di stato disponibili

Configurazione secondo specifica HART 7 (Condensed Status), in conformità NAMUR NE107.

Simbolo	Significato
A0013956	Guasto Si è verificato un errore del dispositivo. Il valore misurato non è più valido.
C	Verifica funzionale Il dispositivo è in modalità service (ad es. durante una simulazione).
S	Fuori specifica Il dispositivo è utilizzato: non rispettando le soglie delle specifiche tecniche (ad es. fuori dal campo della temperatura di processo) Non rispettando la configurazione impostata dall'utente (ad es. portata massima nel parametro 20 mA value)
A0013957	Manutenzione necessaria È necessario un intervento di manutenzione. Il valore di misura rimane valido.
A0023076	Non ha effetto sullo stato condensato.

12.5 Panoramica delle informazioni diagnostiche

- La quantità di informazioni diagnostiche e il numero di variabili misurate coinvolte aumentano se il misuratore dispone di uno o più pacchetti applicativi.
- Il comportamento diagnostico può essere modificato per alcune voci delle informazioni diagnostiche. Adattamento delle informazioni diagnostiche

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
Diagnostica de	el sensore			
004	Sensore difettoso	 Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC 	F	Alarm
022	Sensore temperatura difettoso	Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC	F	Alarm 1)
046	Limite sensore superato	Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC	S	Warning
062	Connessione sensore difettosa	Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC	F	Alarm
082	Conservazione dei dati	Controllare modulo connessioni Contattare Service	F	Alarm
083	Contenuto della memoria elettronica	Riavviare dispositivo Ripristinare i dati S-Dat Cambiare S-Sat	F	Alarm
114	Perdita sensore	Sostituire il sensore DSC	F	Alarm
122	Sensore temperatura difettoso	Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC	М	Warning ¹⁾
170	Connessione cella pressione difettosa	Controllare connettore Sostituire cella di pressione	F	Alarm
171	Temperatura ambiente troppo bassa	Aumentare la temperatura ambiente	S	Warning
172	Temperatura ambiente troppo elevata	Abbassare la temperatura ambiente	S	Warning
173	Superato campo del sensore	Controllare le condizioni di processo Aumentare la pressione del sistema	S	Warning
174	Elettronica cella pressione difettosa	Sostituire cella di pressione	F	Alarm
175	Cella di pressione disattivata	Disabilita cella di pressione	M	Warning
Diagnostica dell'elettronica				
242	Software non compatibile	Controllare software Aggiornare il SW o sostituire il modulo dell'elettronica principale	F	Alarm
252	Moduli incompatibili	Controllare se il modulo elettronico corretto è collegato Sostituire il modulo elettronico	F	Alarm
261	Moduli elettronica	Riavviare il dispositivo Controllare moduli elettr. Sostituire modulo IO o elettronica principale	F	Alarm

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]	
262	Connessione del modulo	Controllare connessioni moduli Sostituire i moduli dell'elettronica	F	Alarm	
270	Guasto dell'elettronica principale	Sostituire elettronica principale	F	Alarm	
271	Guasto dell'elettronica principale	Riavviare il dispositivo Sostituire l'elettronica principale	F	Alarm	
272	Guasto dell'elettronica principale	Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser	F	Alarm	
272	ECC settings faulty		F	Alarm	
273	Guasto dell'elettronica principale	Operazione di emergenza tramite display Cambiare i moduli dell'elettronica principale	F	Alarm	
275	Modulo I/O difettoso	Sostituire modulo I/O	F	Alarm	
276	Modulo I/O guasto	1. Riavviare il dispositivo	F	Alarm	
276	Modulo I/O guasto	2. Sostituire il modulo IO	F	Alarm	
277	Elettronica difettosa	Sostituire il preamplificatore Sostituire il modulo elettronico principale	F	Alarm	
282	Conservazione dei dati	Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser	F	Alarm	
283	Contenuto della memoria elettronica	Trasferire dati o reset del dispositivo Contattare il service	F	Alarm	
302	Verifica strumento attiva	Verifica strumento in corso, prego attendere	С	Warning	
311	Guasto dell'elettronica	Richiesta manutenzione. 1. Non resettare 2. Contattare il service	M	Warning	
350	Preamplificatore difettoso	Sostituire il preamplificatore	F	Alarm 1)	
351	Preamplificatore difettoso	Sostituire il preamplificatore	F	Alarm	
370	Preamplificatore difettoso	Controllare connessione connettori Contrallare cavo collegamento versione separ. Sostituire preamplific. o modulo elettronico principale	F	Alarm	
371	Sensore temperatura difettoso	Controllare connessione connettori Sostituire preamplificatore Sostituire sensore DSC	M	Warning ¹⁾	
Diagnostica de	Diagnostica della configurazione				
410	Trasferimento dati	Controllare connessione Riprovare trasferimento dati	F	Alarm	
412	Download in corso	Download attivo, attendere prego	С	Warning	
431	Regolazione 1 n	Funzione trimming uscita	С	Warning	
437	Configurazione incompatibile	Riavviare dispositivo contattare Endress Hauser	F	Alarm	

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
438	Dataset	Controllare file dei dati impostati Controllare la configurazione dello strumento Fare l'upload e il download della nuova configurazione	М	Warning
441	Uscita in corrente 1 n	Controllare il processo Controllare le impostazioni della corrente in uscita	S	Warning ¹⁾
442	Uscita frequenza	Controllare il processo Controllare le impostazioni dell'uscita in frequenza	S	Warning ¹⁾
443	Uscita impulsi	Controllare il processo Controllare le impostazioni dell'uscita impulsi	S	Warning ¹⁾
444	Ingresso corrente 1	Controllare processo Controllare impostazioni corrente ingresso	S	Warning ¹⁾
453	Portata in stand-by	Disattivare portata in stand-by	С	Warning
484	Modalità simulazione guasto	Disattivare la simulazione	С	Alarm
485	Simulazione della variabile misurata	Disattivare la simulazione	С	Warning
486	Simulazione ingresso corrente 1	Disattivare la simulazione	С	Warning
491	Simulazione corrente uscita 1 n	Disattivare la simulazione	С	Warning
492	Simulazione uscita in frequenza	Disattivare la simulazione uscita in frequenza	С	Warning
493	Simulazione uscita impulsi	Disattivare la simulazione uscita impulsi	С	Warning
494	Simulazione commutazione dell'uscita	Disattivare la simulazione uscita di commutazione	С	Warning
495	Simulazione evento diagnostica	Disattivare la simulazione	С	Warning
538	Configurazione FlowComputer non corretta	Controllare valori d'ingresso (pressione, temperatura)	S	Warning
539	Configurazione FlowComputer non corretta	Controllare i valori d'ingresso (pressione, temperatura) Controllare valori ammessi per le proprietà del fluido	S	Alarm
540	Configurazione FlowComputer non corretta	Controllare i valori di riferimento inseriti utilizzando il documento Manuale d'Istruzione	S	Warning
570	Inversione differenza energia	Controllare configurazione del punto di misura (parametri installazione direzione)	F	Alarm
Diagnostica de	el processo		l	
801	Tensione di alimentazione troppo bassa	Tensione di alimentazione troppo bassa, aumentare la tensione di alimentazione	F	Alarm 1)

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
803	Loop di corrente	Controllare cablaggio Sostituire modulo I/O	F	Alarm
828	Temperatura ambiente troppo bassa	Aumentare la temperatura ambiente del preamplificatore	S	Warning ¹⁾
829	Temperatura ambiente troppo elevata	Ridurre la temperatura ambiente del preamplificatore	S	Warning ¹⁾
832	Temperatura elettronica troppo alta	Abbassare la temperatura ambiente	S	Warning ¹⁾
833	Temperatura elettronica troppo bassa	Aumentare la temperatura ambiente	S	Warning 1)
834	Temperatura processo troppo alta	Abbassare la temperatura di processo	S	Warning ¹⁾
835	Temperatura processo troppo bassa	Aumentare la temperatura di processo	S	Warning ¹⁾
841	Velocità di deflusso troppo elevata	Ridurre la velocità di deflusso	S	Warning ¹⁾
842	Limite di processo	Taglio bassa portata attivo! 1. Controllare configurazione taglio basso portata	S	Warning
844	Superato campo del sensore	Ridurre la velocità di deflusso	S	Warning ¹⁾
870	Incertezza di misura aumentata	Controllare processo Aumentare la portata volumetrica	S	Warning ¹⁾
871	Limite saturazione del vapore vicino	1. Controllare le condizioni di processo	S	Warning ¹⁾
872	Rilevazione vapore umido	Controllare processo Controllare impianto	S	Warning ¹⁾
873	Condensa rilevata	Controllare il processo (acqua nelle tubazioni)	S	Warning ¹⁾
874	X% non valido	Controllare pressione, temperatura Controllare velocità di deflusso Controllare fluttuazioni della portata	S	Warning ¹⁾
882	Ingresso segnale	Controllare configurazione ingresso Controllare sensore esterno o condizioni di processo	F	Alarm
945	Superato campo del sensore	Controllare immediatamente le condizioni di processo (campo pressione-temperatura)	S	Warning ¹⁾
946	Rilevata vibrazione	Controllare l'installazione	S	Warning
947	Vibrazione superata	Controllare l'installazione	S	Alarm 1)

Numero di diagnostica	Testo breve	Rimedi	Segnale di stato [dalla fabbrica]	Comportamento diagnostico [dalla fabbrica]
948	Signal quality bad	Check process conditions: wet gas, pulsation Check installation: vibration	S	Warning
972	Gradi limiti per surriscaldato superati	Controllare le condizioni di processo Installare trasmettitore di pressione o inserire il valore di pressione corretto	S	Warning ¹⁾

1) Il comportamento diagnostico può essere modificato.

12.5.1 Condizioni operative per visualizzare le seguenti informazioni diagnostiche

- Condizioni operative per visualizzare le seguenti informazioni diagnostiche:
 - Messaggio diagnostico 871 Limite saturazione del vapore vicino: la temperatura di processo è a meno di 2K dalla linea del vapore saturo.
 - Informazione diagnostica 872: la qualità del vapore misurato è scesa sotto il valore di soglia configurato per la qualità del vapore (valore di soglia: Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Limiti della diagnostica → Limiti della qualità del vapore).
 - Informazione diagnostica 873: la temperatura di processo è \leq 0 °C.
 - Informazione diagnostica 874: rilevamento/misura del vapore umido oltre le soglie specificate per i sequenti parametri di processo: pressione, temperatura e velocità.
 - Pressione: 0,5 ... 100 bar
 - Temperatura: +81,3 ... +320 °C (+178,3 ... +608 °F)
 - Velocità: dipende dal tubo di misura ed è configurata tramite EhDS.
 - Informazione diagnostica 972: il grado di surriscaldamento ha superato il valore di soglia configurato (valore di soglia: Esperto → Sistema → Gestione dell'evento → Limiti della diagnostica → Gradi limiti per surriscaldato).

12.5.2 Modalità di emergenza in caso di compensazione della pressione

- ► Disattivare la cella di misura della pressione: in parametro **Disattiva cella pressione** (7747) selezionare opzione **Sì**.
 - └ Per esequire il calcolo, il misuratore si avvale di una pressione di processo fissa.

12.5.3 Modalità di emergenza in caso di compensazione della temperatura

- ► Modifica la misura della temperatura: da PT1+PT2 all'opzione **PT1**, all'opzione **PT2** o all'opzione **Off**.
 - Se viene selezionata l'opzione **Off**, il misuratore esegue il calcolo usando la pressione di processo fissa.


12.6 Eventi diagnostici in corso

Menu **Diagnostica** permette all'utente di visualizzare separatamente l'evento diagnostico attuale e quello precedente.

- Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:
 - Mediante display locale → 🖺 161
 - Mediante il tool operativo "FieldCare" → 🖺 163
 - Mediante il tool operativo "DeviceCare" → 🗎 163
- Altri eventi diagnostici in attesa possono essere visualizzati in sottomenu **Elenco di** diagnostica → 🗎 170.

Navigazione

Menu "Diagnostica"

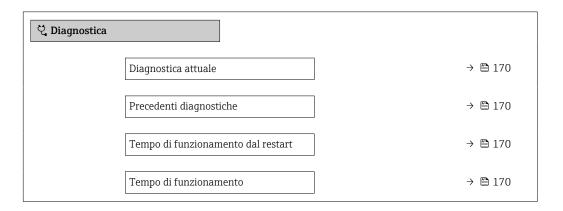

Panoramica dei parametri con una breve descrizione


Parametro	Prerequisito	Descrizione	Interfaccia utente
Diagnostica attuale	Si è verificato un evento diagnostico.	Mostra l'attuale evento diagnostico con la relativa informazione diagnostica. Se si presentano contemporaneamente due o più messaggi, il display visualizza quello con la massima priorità.	Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio.
Precedenti diagnostiche	Si sono già verificati due eventi diagnostici.	Mostra il precedente evento diagnostico con la relativa informazione diagnostica.	Simbolo per comportamento diagnostico, codice diagnostico e breve messaggio.
Tempo di funzionamento dal restart	-	Mostra da quanto tempo il dispositivo è in funzione dall'ultima ripartenza.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)
Tempo di funzionamento	-	Indica da quanto tempo è in funzione il dispositivo.	Giorni (g), ore (h), minuti (m) e secondi (s)

12.7 Elenco di diagnostica

Possono essere visualizzati fino a 5 eventi diagnostici ancora in attesa nel parametro sottomenu **Elenco di diagnostica** insieme alle informazioni diagnostiche associate. Se sono in corso più di 5 eventi di diagnostica, il display visualizza quelli che hanno la priorità massima.

Percorso di navigazione

Diagnostica → Elenco di diagnostica

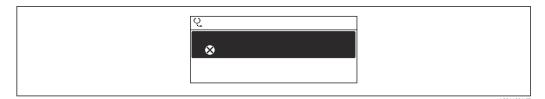

Esempio con il display locale

- Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:

 - Mediante il tool operativo "FieldCare" → 🖺 163
 - Mediante il tool operativo "DeviceCare" → 🖺 163


12.8 Logbook eventi

12.8.1 Lettura del registro eventi

Una panoramica in ordine cronologico dei messaggi di evento generati è reperibile nel sottomenu Elenco degli eventi.

Percorso di navigazione

Menu **Diagnostica** → sottomenu **Registro degli eventi** → Elenco eventi

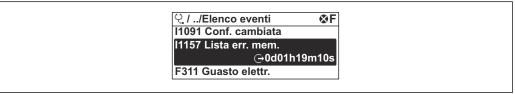

- Esempio con il display locale **28 2 2**
- Possono essere visualizzati massimo 20 messaggi di evento in ordine cronologico.
- Se nel dispositivo è abilitato il pacchetto applicativo HistoROM estesa (opzione d'ordine), l'elenco degli eventi può comprendere fino a 100 inserimenti.

La cronologia degli eventi comprende:

- Eventi diagnostici → 🖺 164
- Eventi informativi → 🖺 172

Oltre al tempo operativo di quando si è verificato l'evento, a ogni evento è assegnato un simbolo che indica se l'evento si è verificato o è terminato:

- Evento di diagnostica
 - ᢒ: occorrenza dell'evento
 - 🕒: termine dell'evento
- Evento di informazione
 - €: occorrenza dell'evento
- Per richiamare i rimedi adatti a rimuovere un evento diagnostico:
- Per filtrare i messaggi di evento visualizzati → 🖺 171

12.8.2 Filtraggio del registro degli eventi

Utilizzando la funzione parametro Opzioni filtro si può definire quale categoria del messaggio di evento è visualizzata nel sottomenu **Elenco degli eventi**.

Percorso di navigazione

Diagnostica → Registro degli eventi → Opzioni filtro

Categorie di filtro

- Tutti
- Guasto (F)
- Controllo funzione (C)
- Fuori valori specifica (S)
- Richiesta manutenzione (M)
- Informazioni (I)

12.8.3 Panoramica degli eventi di informazione

A differenza dall'evento diagnostico, l'evento di informazione è visualizzato solo nel registro degli eventi e non nell'elenco degli eventi.

Numero dell'evento di diagnostica	Descrizione dell'evento
I1000	(Dispositivo ok)
I1079	Il sensore è stato sostituito
I1089	Accensione
I1090	Reset configurazione
I1091	Configurazione cambiata
I1092	HistoROM backup cancellata
I1110	Interruttore protezione scrittura modif.
I1137	Elettronica modificata
I1151	Reset della cronologia
I1154	Reset tensione morsetti
I1155	Reset della temperatura dell'elettronica
I1156	Errore trend in memoria
I1157	Lista errori in memoria
I1185	Backup display eseguito
I1186	Ripristino tramite display eseguito
I1187	Impostazioni scaricate da display
I1188	Dati Display cancellati
I1189	Backup confrontato
I1227	Modalità di emergenza sensore attivata
I1228	Modalità di emergenza sensore errata
I1256	Display: cambio stato accesso
I1264	Sequenza di sicurezza interrotta!
I1335	Cambiato firmware
I1397	Fieldbus: cambio stato accesso
I1398	CDI: cambio stato accesso
I1444	Verifica strumento: Positiva
I1445	Verifica strumento: fallita
I1459	Verifica modulo I/O: Fallita
I1461	Verifica sensore: Fallita
I1512	Download ultimato
I1513	Download ultimato

Numero dell'evento di diagnostica	Descrizione dell'evento	
I1514	Upload iniziato	
I1515	Upload ultimato	
I1552	Guasto:Verificare elettronica principale	
I1553	Guasto: verificare preamplificatore	
I1554	Sequenza di sicurezza iniziata	
I1555	Sequenza di sicurezza confermata	
I1556	Modalità sicurezza OFF	

12.9 Reset del dispositivo

È possibile ripristinare l'intera configurazione del dispositivo ad uno stato definito mediante Parametro **Reset del dispositivo** ($\rightarrow \implies 129$).

12.9.1 Campo di applicazione della funzione parametro "Reset del dispositivo"

Opzioni	Descrizione	
Annullo/a	Non viene eseguita nessuna operazione e l'utente esce dal parametro.	
Reset alle impostazioni di fabbrica	Tutti i parametri sono ripristinati alle impostazioni di fabbrica.	
Reset impostazioni consegna	Ogni parametro per il quale è stata ordinata un'impostazione personalizzata è reimpostato al valore specifico del cliente. Tutti gli altri parametri sono reimpostati alle impostazioni di fabbrica.	
	Questa opzione non è visualizzata se non sono state ordinate impostazioni personalizzate.	
Riavvio dispositivo	ll riavvio ripristina ogni parametro con i dati memorizzati nella memoria volatile (RAM) all'impostazione di fabbrica (p.e. dati del valore misurato). La configurazione del dispositivo rimane invariata.	

12.10 Informazioni sul dispositivo

Il menu sottomenu **Informazioni sul dispositivo** comprende tutti i parametri che visualizzano diverse informazioni per l'identificazione del dispositivo.

Navigazione

Menu "Diagnostica" → Informazioni sul dispositivo



Codice d'ordine	→ 🖺 174
Codice d'ordine esteso 1	→ 🖺 174
Codice d'ordine esteso 2	→ 🗎 174
Codice d'ordine esteso 3	→ 🖺 174
Versione ENP	→ 🖺 174
Revisione del dispositivo	→ 🖺 174
ID del dispositivo	→ 🖺 175
Tipo di dispositivo	→ 🗎 175
ID del produttore	→ 🖺 175

Panoramica dei parametri con una breve descrizione

Parametro	Descrizione	Interfaccia utente	Impostazione di fabbrica
Tag del dispositivo	Visualizza il nome del punto di misura.	Max. 32 caratteri, come lettere, numeri o caratteri speciali (es. @, %, /).	Prowirl
Numero di serie	Mostra il numero di serie del dispositivo di misura.	Stringa di caratteri a 11 cifre, compresi lettere e numeri.	-
Versione Firmware	Mostra il firmware installato nel dispositivo di misura.	Stringa di caratteri in formato xx.yy.zz	-
Root del dispositivo	Mostra il nome del trasmettitore. Il nome è riportato sulla targhetta del trasmettitore.	Max. 32 caratteri, ad es. lettere o numeri.	Prowirl
Codice d'ordine	Mostra il codice d'ordine del dispositivo. Il codice è riportato sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Order code".	Stringa di caratteri composta da lettere, numeri e alcuni segni di interpunzione (ad es. /).	-
Codice d'ordine esteso 1	Mostra la 1° parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Codice d'ordine esteso 2	Mostra la 2° parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Codice d'ordine esteso 3	Mostra la 3° parte del codice d'ordine esteso. Il codice d'ordine esteso è riportato anche sulla targhetta del sensore e del trasmettitore nel campo "Ext. ord. cd.".	Stringa di caratteri	-
Versione ENP	Mostra la versione dell'etichetta elettronica (ENP).	Stringa di caratteri	2.02.00
Revisione del dispositivo	Mostra la revisione del dispositivo con cui è stato registrato il dispositivo dalla HART Communication Foundation.	Numero esadecimale a 2 cifre	0x03

Parametro	Descrizione	Interfaccia utente	Impostazione di fabbrica
ID del dispositivo	Mostra l'ID del dispositivo per l'identificazione del dispositivo in una rete HART.	Numero esadecimale a 6 cifre	-
Tipo di dispositivo	Mostra il tipo di dispositivo con cui è stato registrato il dispositivo dalla HART Communication Foundation.	Numero esadecimale	0x0038 (per Prowirl 200)
ID del produttore	Mostra il ID device del costruttore registrato dalla HART Communication Foundation.	Numero esadecimale a 2 cifre	0x11 (per Endress+Hauser)

12.11 Versioni firmware

Data di rilascio	Versione firmware	Codice d'ordine per "Versione firmware"	Modifiche del firmware	Tipo di documentazione	Documentazione
04.2025	01.03.zz	Opzione 72	Nessuna modifica firmware.	Istruzioni di funzionamento	BA01686D/06/IT/04.24
01.2018	01.03.zz	Opzione 72	 Supporto per opzione d'ordine "vortice di massa" Upgrade al pacchetto applicativo Heartbeat Technology Attivazione permanente dei pacchetti applicativi gas naturale, aria e gas industriali Estensione del taglio bassa portata Estensione del campo di misura per il vapore Estensione della misura a due fasi 	Istruzioni di funzionamento	BA01686D/06/IT/01.18

- Il firmware può essere aggiornato alla versione corrente od una precedente versione esistente mediante l'interfaccia service.
- Per la compatibilità della versione firmware con la precedente, per i file descrittivi del dispositivo installati e i tool operativi, rispettare le informazioni sul dispositivo riportate nella documentazione "Informazioni del produttore".
- Le informazioni del produttore sono disponibili:
 - Nell'area di download del sito Endress+Hauser: www.endress.com → Downloads
 - Specificando quanto segue:
 - Radice del prodotto: ad es. 7F2C
 La radice del prodotto è la prima parte del codice d'ordine: vedere la targhetta sul dispositivo.
 - Ricerca testo: informazioni del produttore
 - Tipo di fluido: Documentazione Documentazione tecnica

13 Manutenzione

13.1 Operazioni di manutenzione

Non è richiesto nessun particolare intervento di manutenzione.

13.1.1 Pulizia esterna

Per pulire la parte esterna dei misuratori, utilizzare sempre detergenti che non intaccano la superficie della custodia o le quarnizioni.

13.1.2 Pulizia interna

AVVISO

L'impiego di attrezzature o detergenti liquidi non adatti può danneggiare il trasduttore.

▶ Non utilizzare scovoli per pulire il tubo.

13.1.3 Sostituzione delle guarnizioni

Sostituzione delle guarnizioni del sensore

AVVISO

Le quarnizioni a contatto con il fluido devono essere sempre sostituite!

► Si possono utilizzare solo guarnizioni del sensore di Endress+Hauser: guarnizioni di sostituzione

Sostituzione delle tenute della custodia

AVVISO

Se il sensore viene impiegato in un'atmosfera con presenza di polveri:

- ▶ utilizzare esclusivamente le specifiche tenute della custodia di Endress+Hauser.
- 1. Le guarnizioni difettose devono essere sostituite solo con guarnizioni originali Endress+Hauser.
- 2. Le guarnizioni di tenuta della custodia devono risultare pulite ed intatte al momento dell'inserimento nelle relative sedi.
- 3. Se necessario, asciugare, pulire o sostituire le guarnizioni.

13.1.4 Regolazione della cella di misura della pressione

Navigazione:

Esperto \rightarrow Sensore \rightarrow Regolazione del sensore

- 1. Applicare la pressione di riferimento alla cella di misura della pressione.
- 2. Immettere questo valore di pressione di riferimento in parametro **Pressione di riferimento** (7748).
- 3. Selezionare un'opzione in parametro **Regolazione cella pressione** (7754):
 - Opzione **Si**: confermare il valore immesso.
 Opzione **Annullo/a**: cancellare il valore immesso con "Annullo/a".
 Opzione **Scartare valore offset**: riportare offset a 0.

Parametro Valore offset cella pressione (7749) indica il valore di offset calcolato.

Proline Prowirl F 200 HART Manutenzione


13.2 Apparecchiature di misura e prova

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di apparecchiature di misura e prova, come Netilion o test dei dispositivi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

13.3 Servizi di Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi per la manutenzione quali ritaratura, interventi di manutenzione o test dei dispositivi.

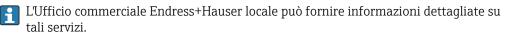

Riparazione Proline Prowirl F 200 HART

14 Riparazione

14.1 Note generali

14.1.1 Riparazione e conversione

Il servizio Endress+Hauser per le riparazioni e le conversioni offre quanto segue:

- I misuratori hanno una progettazione modulare.
- Le parti di ricambio sono raggruppate in kit logici con le relative Istruzioni di installazione.
- Le riparazioni sono eseguite dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o da tecnici del cliente con adequata formazione.
- I dispositivi certificati possono essere convertiti in altri dispositivi certificati solo dall'Organizzazione di assistenza Endress+Hauser o in fabbrica.

14.1.2 Note per la riparazione e la conversione

Per la riparazione e la conversione di un misuratore, rispettare le sequenti note:

- ▶ Usare solo parti di ricambio originali Endress+Hauser.
- ► Eseguire la riparazione in base alle Istruzioni di installazione.
- ► Rispettare gli standard, le normative nazionali/locali applicabili, la documentazione Ex (XA) e i certificati.
- ► Documentare tutte le riparazioni e le conversioni e inserire i dettagli in Netilion Analytics.

14.2 Parti di ricambio


Alcuni componenti sostituibili del misuratore sono riportati su un'etichetta nel coperchio del vano connessioni.

L'etichetta della parte di ricambio comprende le seguenti informazioni:

- Un elenco delle più importanti parti di ricambio per il misuratore, comprese le relative informazioni per l'ordine.
- L'URL al *Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer):

 Tutte le parti di ricambio per il misuratore, insieme al codice d'ordine, sono elencate qui e possono essere ordinate. Se disponibili, gli utenti possono scaricare anche le relative Istruzioni di installazione.

Proline Prowirl F 200 HART Riparazione

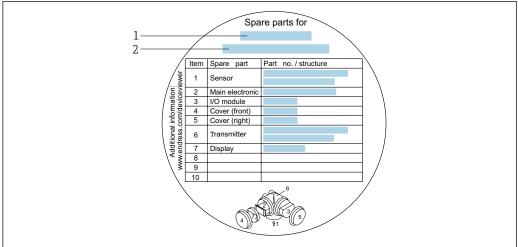

A0032235

🗷 29 Esempio di etichetta con la panoramica delle parti di ricambio nel coperchio del vano connessioni

- Nome del misuratore
- Numero di serie del misuratore
- Numero di serie del misuratore:
 - È indicato sulla tarqhetta del dispositivo e sull'etichetta con la panoramica delle parti di ricambio.
 - Può essere letto dal parametro **Numero di serie** (→ 🖺 174) nelle sottomenu Informazioni sul dispositivo.

14.3 Servizi Endress+Hauser

Endress+Hauser offre un'ampia gamma di servizi.

L'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale può fornire informazioni dettagliate su tali servizi.

14.4 Restituzione

I requisisti per rendere il dispositivo in modo sicuro dipendono dal tipo di dispositivo e dalla legislazione nazionale.

- 1. Per informazioni fare riferimento alla pagina web: https://www.endress.com/support/return-material
 - ► Selezionare la regione.
- 2. In caso di restituzione del dispositivo, imballarlo in modo da proteggerlo adeguatamente dagli urti e dalle influenze esterne.Gli imballaggi originali garantiscono una protezione ottimale.

14.5 **Smaltimento**



Se richiesto dalla Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il prodotto è contrassegnato con il simbolo raffigurato per minimizzare lo smaltimento di RAEE come rifiuti civili indifferenziati. I prodotti con questo contrassegno non devono essere smaltiti come rifiuti civili indifferenziati. Renderli, invece, al produttore per essere smaltiti in base alle condizioni applicabili.

Riparazione Proline Prowirl F 200 HART

14.5.1 Smontaggio del misuratore

1. Spegnere il dispositivo.

AVVERTENZA

Condizioni di processo pericolose!

- ► Prestare attenzione a condizioni di processo pericolose come pressione all'interno del misuratore, temperature elevate o fluidi aggressivi.
- 2. Eseguire le procedure di montaggio e connessione descritte ai paragrafi "Montaggio del misuratore" e "Connessione del misuratore" procedendo in ordine inverso. Rispettare le Istruzioni di sicurezza.

14.5.2 Smaltimento del misuratore

AVVERTENZA

Pericolo per il personale e l'ambiente derivante da fluidi nocivi per la salute.

► Assicurarsi che il misuratore e tutte le cavità siano privi di fluidi o residui di fluido nocivi per la salute o l'ambiente, ad es. sostanze che si siano infiltrate all'interno di fessure o diffuse attraverso la plastica.

Durante il trasporto rispettare le seguenti note:

- ▶ Rispettare le normative nazionali e locali applicabili.
- ▶ Garantire una separazione e un riutilizzo corretti dei componenti del dispositivo.

Proline Prowirl F 200 HART Accessori

15 Accessori

Sono disponibili diversi accessori Endress+Hauser che possono essere ordinati con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.it.endress.com.

15.1 Accessori specifici del dispositivo

15.1.1 Per il trasmettitore

Accessori	Descrizione
Trasmettitore Prowirl 200	Trasmettitore di sostituzione o di scorta. Usare il codice d'ordine per definire le seguenti specifiche: Approvazioni Uscita, ingresso Display/funzionamento Custodia Software Istruzioni d'installazione EA01056D (Codice d'ordine: 7X2CXX)
Display separato FHX50	Custodia FHX50 per un modulo display . Custodia FHX50 adatta a: modulo display SD02 (pulsanti) modulo display SD03 (Touch Control) Lunghezza del cavo di collegamento: fino a 60 m (196 ft) max. (lunghezze del cavo ordinabili: 5 m (16 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft), 30 m (98 ft))
	 Il misuratore può essere ordinato con la custodia FHX50 e un modulo display. Si devono selezionare le seguenti opzioni nei codici d'ordine separati: Codice d'ordine per misuratore, configurazione 030: Opzione L o M "Preparato per display FHX50" Codice d'ordine per custodia FHX50, configurazione 050 (versione del dispositivo): Opzione A "Preparato per display FHX50" Codice d'ordine per custodia FHX50, dipende dal modulo display definito nella caratteristica 020 (display, funzionamento): Opzione C: per modulo display SD02 (pulsanti) Opzione E: per modulo display SD03 (Touch Control)
	La custodia FHX50 può essere ordinata anche come kit di ammodernamento. Il modulo display del misuratore è utilizzato nella custodia FHX50. Per la custodia FHX50, si devono selezionare le seguenti opzioni nel codice d'ordine: Configurazione 050 (versione del misuratore): opzione B "Non preparata per display FHX50" Caratteristica 020 (display, funzionamento): opzione A "Nessuna, display già presente"
	Il display separato FHX50 non può essere combinato con il codice d'ordine per "Versione sensore, sensore DSC, tubo di misura": opzione DA "Massa vapore; 316L; 316L (misura integrata di pressione/temperatura), -200 +400 °C (-328 +750 °F)" opzione DB "Massa gas/liquidi; 316L; 316L (misura integrata di pressione/temperatura), -40 +100 °C (-40 +212 °F)"
	Documentazione speciale SD01007F
	(Codice d'ordine: FHX50)

Accessori	Descrizione	
Protezione alle sovratensioni per dispositivi a due fili	È preferibile ordinare il modulo di protezione alle sovratensioni direttamente con il dispositivo. V. codificazione del prodotto: configurazione 610 "Accessorio montato", opzione NA "Protezione alle sovratensioni". L'ordine separato è necessario solo per l'ammodernamento.	
	 OVP10: per dispositivi a 1 canale (caratteristica 020, opzione A): OVP20: per dispositivi a 2 canali (caratteristica 020, opzioni B, C, E o G) 	
	Documentazione speciale SD01090F	
	(Codice d'ordine OVP10: 71128617) (Codice d'ordine OVP20: 71128619)	
Coperchio di protezione Il coperchio di protezione serve a proteggere dalla luce solare diretta, dal precipitazioni e dal ghiaccio. Può essere ordinato insieme al dispositivo mediante la codificazione del codice d'ordine per "Accessori inclusi", opzione PB "Coperchio di protezion Documentazione speciale SD00333F		
	(Codice d'ordine: 71162242)	
Supporto trasmettitore (montaggio su palina)	Per fissare la versione separata al tubo DN 20 80 (3/4 3") Codice d'ordine per "Accessorio incluso", opzione PM	

15.1.2 Per il sensore

Accessori	Descrizione
Raddrizzatore di flusso	Serve per ridurre il tratto in entrata richiesto. (Codice d'ordine: DK7ST)
	Dimensioni del raddrizzatore di flusso

15.2 Accessori specifici per la comunicazione

Accessori	Descrizione	
Commubox FXA195 HART	Per la comunicazione HART a sicurezza intrinseca con software operativo FieldCa e interfaccia USB.	
	Informazioni tecniche TI00404F	
Commubox FXA291	Collega i dispositivi da campo Endress+Hauser ad un'interfaccia CDI Service (= Endress+Hauser Common Data Interface) e alla porta USB di un PC o laptop.	
	Informazioni tecniche TI00405C	
Convertitore di loop HART HMX50	Utilizzato per valutare le variabili di processo dinamiche HART e convertirle in segnali in corrente analogici o in valori di soglia.	
	■ Informazioni tecniche TI00429F ■ Istruzioni di funzionamento BA00371F	
Adattatore SWA70 wireless HART	Utilizzato per la connessione wireless di dispositivi da campo. L'adattatore WirelessHART può essere facilmente integrato nei dispositivi da campo e nelle infrastrutture esistenti; garantisce la sicurezza dei dati e delle trasmissioni e può essere utilizzato in parallelo ad altre reti wireless con una complessità di cablaggio minima.	
	Istruzioni di funzionamento BA00061S	
Fieldgate FXA42	Trasmissione dei valori misurati dei misuratori analogici 420 mA e dei misuratori digitali	
	■ Informazioni tecniche TI01297S ■ Istruzioni di funzionamento BA01778S	
	■ Istruzioni di runzionamento BAO1778S ■ Pagina del prodotto: www.endress.com/fxa42	

Proline Prowirl F 200 HART Accessori

Field Xpert SMT50	Il tablet PC Field Xpert SMT50 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti nelle aree sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita.	
	 Informazioni tecniche TI01555S Istruzioni di funzionamento BA02053S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt50 	
Field Xpert SMT70	Il tablet PC Field Xpert SMT70 per la configurazione di dispositivi consente la gestione mobile delle risorse degli impianti in aree pericolose e sicure. È uno strumento utile per il personale che si occupa di messa in servizio e manutenzione che permette di gestire la strumentazione da campo con un'interfaccia di comunicazione digitale e di registrare il progresso. Questo PC tablet è concepito come una soluzione all-in-one, con una libreria di driver preinstallata, ed è uno strumento sensibile al tocco e facile da usare che può essere utilizzato per gestire la strumentazione da campo per l'intero ciclo di vita. Informazioni tecniche TI01342S Istruzioni di funzionamento BA01709S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt70	
Field Xpert SMT77	Il tablet PC Field Xpert SMT77 per la configurazione dei dispositivi consente la gestione mobile delle risorse d'impianto in aree classificate Ex Zona 1. Informazioni tecniche TI01418S Istruzioni di funzionamento BA01923S Pagina del prodotto: www.endress.com/smt77	

15.3 Accessori specifici per l'assistenza

Accessori	Descrizione	
Applicator	Software per selezionare e dimensionare i misuratori Endress+Hauser: Selezione di misuratori con requisiti industriali Calcolo di tutti i dati necessari per identificare il misuratore di portata più adatto: ad es. diametro nominale, perdita di carico, velocità di deflusso e accuratezza. Visualizzazione grafica dei risultati di calcolo Determinazione del codice d'ordine parziale, amministrazione, documentazione e consultazione di tutti i dati e dei parametri relativi a un progetto per tutto il ciclo di vita del progetto.	
	Applicator è disponibile: Attraverso Internet: https://portal.endress.com/webapp/applicator	
Netilion	lloT ecosystem: sbloccare le conoscenze Con l'ecosistema Netilion lLot, Endress+Hauser consente di ottimizzare le prestazioni dell'impianto, digitalizzare i flussi di lavoro, condividere le conoscenze e migliorare la collaborazione. Sfruttando decenni di esperienza nell'automazione di processo, Endress+Hauser offre all'industria di processo un ecosistema IloT progettato per estrarre senza sforzo informazioni utili da dati. Queste informazioni permettono di ottimizzare il processo, apportando maggiore disponibilità, efficienza e affidabilità dell'impianto, e in ultima analisi un impianto più redditizio. www.netilion.endress.com	

Accessori	Descrizione	
FieldCare	Tool Endress+Hauser per il Plant Asset Management su base FDT. Consente la configurazione di tutti i dispositivi da campo intelligenti presenti nel sistema, e ne semplifica la gestione. L'uso delle informazioni di stato, è anche un sistema semplice, ma efficace, per controllare lo stato e le condizioni dei dispositivi. Istruzioni di funzionamento BA00027S e BA00059S	
DeviceCare	Tool per collegare e configurare i dispositivi da campo di Endress+Hauser. Brochure sull'innovazione IN01047S	

15.4 Componenti di sistema

Accessori	Descrizione	
Registratore videografico Memograph M	Il registratore videografico Memograph M fornisce informazioni su tutte le principali variabili misurate. Registra correttamente i valori misurati, sorveglia i valori di soglia e analizza i punti di misura. I dati possono essere salvati nella memoria interna da 256 MB e anche su scheda SD o chiavetta USB.	
	■ Informazioni tecniche TI00133R ■ Istruzioni di funzionamento BA00247R	
RN221N	Barriera attiva con alimentazione ausiliare per la sicura separazione dei circuiti del segnale standard 4-20 mA. Consente la trasmissione bidirezionale HART.	
	 Informazioni tecniche TI00073R Istruzioni di funzionamento BA00202R 	
RNS221	Alimentatore per misuratori a 2 fili, utilizzabile solo in aree sicure. È possibile la comunicazione bidirezionale mediante prese jack di comunicazione HART.	
	 Informazioni tecniche TI00081R Istruzioni di funzionamento brevi KA00110R 	

16 Dati tecnici

16.1 Applicazione

Il misuratore è adatto alla misura di portata di liquidi, gas e vapore.

Per garantire che il dispositivo conservi le sue caratteristiche operative per tutto il suo ciclo di vita, utilizzarlo solo per misurare fluidi ai quali i materiali parti bagnate offrono sufficiente resistenza.

16.2 Funzionamento e struttura del sistema

Principio di misura

I misuratori di portata a precessione di vortici si basano sul principio teorizzato da *Karman*.

Sistema di misura

Il dispositivo comprende un trasmettitore e un sensore.

Sono disponibili due versioni del dispositivo:

- Versione compatta trasmettitore e sensore costituiscono un'unità meccanica.
- Versione separata trasmettitore e sensore sono montati in luoghi separati.

Per informazioni sulla struttura del misuratore → 🖺 13

16.3 Ingresso

Variabile misurata

Variabili misurate dirette

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"			
Opzione	Descrizione	Variabile misurata	
AA	Volume; 316L; 316L	Portata volumetrica	
AB	Volume; Alloy C22; 316L		
AC	Volume; Alloy C22; Alloy C22		
BA	Volume ad alta temperatura; 316L; 316L		
ВВ	Volume ad alta temperatura; Alloy C22; 316L		

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"		
Opzione	Descrizione	Variabile misurata
CA	Massa; 316L; 316L (misura della temperatura integrata)	Portata volumetrica
СВ	Massa; Alloy C22; 316L (misura della temperatura integrata)	■ Temperatura
CC	Massa; Alloy C22; Alloy C22 (misura della temperatura integrata)	

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"		
Opzione	Descrizione	Variabile misurata
DA	Massa vapore; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	Portata volumetrica
DB	Massa gas/liquido; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	TemperaturaPressione

Variabili misurate calcolate

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"			
Opzione	Descrizione	Variabile misurata	
AA	Volume; 316L; 316L	In condizioni di processo costanti:	
AB	Volume; Alloy C22; 316L	 Portata massica ¹⁾ Portata volumetrica compensata 	
AC	Volume; Alloy C22; Alloy C22	I valori totalizzati per:	
BA	Volume ad alta temperatura; 316L; 316L	 Portata volumetrica Portata massica 	
ВВ	Volume ad alta temperatura; Alloy C22; 316L	Portata volumetrica compensata	


Per il calcolo della portata massica occorre inserire una densità fissa (menu Configurazione → sottomenu Configurazione avanzata → sottomenu Compensazione esterna → parametro Densità fissa).

Codice d'	Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"		
Opzione	Descrizione	Variabile misurata	
CA	Massa; 316L; 316L (misura della temperatura integrata)	Portata volumetrica compensata	
СВ	Massa; Alloy C22; 316L (misura della temperatura integrata)	Portata massicaPressione vapore saturo calcolata	
CC	Massa; Alloy C22; Alloy C22 (misura della temperatura integrata)	 Portata energia Differenza portata energia Volume specifico 	
DA	Massa vapore; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	Gradi per surriscaldato Gradi per surriscaldato	
DB	Massa gas/liquido; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)		

Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione "portata massica (misura della temperatura integrata)" abbinato al codice d'ordine per "pacchetto applicativo"		
Opzione	Descrizione	Variabile misurata
EU	Misura vapore umido	 Qualità vapore Portata massica totale Portata massica condensato

Campo di misura

Il campo di misura dipende da diametro nominale, fluido ed effetti ambientali.

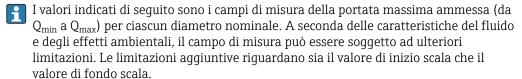

Campi di misura della portata in unità ingegneristiche SI


DN [mm]	Liquidi [m³/h]	Gas/vapore [m³/h]
15	0,076 4,9	0,39 25
25	0,23 15	1,2 130
40	0,57 37	2,9 310
50	0,96 62	4,9 820
80	2,2 140	11 1800
100	3,7 240	19 3 200
150	8,5 540	43 7 3 0 0

DN [mm]	Liquidi [m³/h]	Gas/vapore [m³/h]
200	15 950	75 13 000
250	23 1500	120 20 000
300	33 2 100	170 28 000

Campi di misura della portata in unità ingegneristiche US

DN	Liquidi	Gas/vapore
[in]	[ft³/min]	[ft³/min]
1/2	0,045 2,9	0,23 15
1	0,14 8,8	0,7 74
11/2	0,34 22	1,7 180
2	0,56 36	2,9 480
3	1,3 81	6,4 1 100
4	2,2 140	11 1900
6	5 320	25 4300
8	8,7 560	44 7 500
10	14 880	70 12 000
12	19 1300	99 17 000

Velocità di deflusso

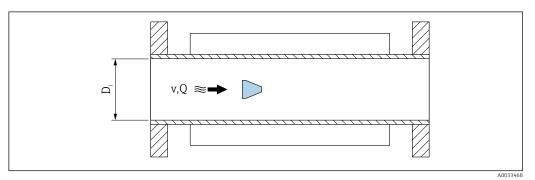

- D_i Diametro interno del tubo di misura (corrisponde alla dimensione K)
- v Velocità nel tubo di misura
- Q Portata

$$v [m/s] = \frac{4 \cdot Q [m^{3}/h]}{\pi \cdot D_{i} [m]^{2}} \cdot \frac{1}{3600 [s/h]}$$
$$v [ft/s] = \frac{4 \cdot Q [ft^{3}/min]}{\pi \cdot D_{i} [ft]^{2}} \cdot \frac{1}{60 [s/min]}$$

A003430

Valore di inizio scala

Numero di Reynolds

Una limitazione si applica al valore di inizio scala a causa del profilo turbolento del flusso, che si manifesta con numeri di Reynolds superiori a 5 000. Il numero di Reynolds è adimensionale e indica il rapporto della forza di inerzia di un fluido rispetto alla sua forza viscosa durante il flusso e viene usato come variabile caratteristica per i flussi in tubazioni. In caso di flussi in tubazioni con numeri di Reynolds inferiori a 5 000, i vortici periodici non vengono più generati e la misura della portata non è più possibile.

Il numero di Reynolds si calcola come seque:

$$Re = \frac{4 \cdot Q [m^3/s] \cdot \rho [kg/m^3]}{\pi \cdot D_i [m] \cdot \mu [Pa \cdot s]}$$

$$Re = \frac{4 \cdot Q [ft^3/s] \cdot \rho [lbm/ft^3]}{\pi \cdot D_i [ft] \cdot \mu [lbf \cdot s/ft^2]}$$

A0034291

Re Numero di Reynolds

Q Portata

 D_i Diametro interno del tubo di misura (corrisponde alla dimensione K)

μ Viscosità dinamica

ρ Densità

Il numero di Reynolds 5 000, insieme a densità e viscosità del fluido e al diametro nominale, viene usato per calcolare la corrispondente portata.

$$\begin{split} Q_{\text{Re-5000}}\left[m^{3}/h\right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}}\left[m\right] \cdot \mu\left[Pa \cdot s\right]}{4 \cdot \rho\left[kg/m^{3}\right]} \cdot 3600\left[s/h\right] \\ Q_{\text{Re-5000}}\left[ft^{3}/h\right] &= \frac{5000 \cdot \pi \cdot D_{\text{i}}\left[ft\right] \cdot \mu\left[lbf \cdot s/ft^{2}\right]}{4 \cdot \rho\left[lbm/ft^{3}\right]} \cdot 60\left[s/min\right] \end{split}$$

A003430

 $Q_{Re=5000}$ La portata dipende dal numero di Reynolds

Diametro interno del tubo di misura (corrisponde alla dimensione K)

μ Viscosità dinamica

ρ Densità

Velocità di deflusso minima misurabile in base all'ampiezza del segnale

Il segnale di misura deve avere una determinata ampiezza minima del segnale in modo da consentire la valutazione dei segnali senza errori. Utilizzando il diametro nominale, è anche possibile ricavare la portata corrispondente da quest'ampiezza.

L'ampiezza minima del segnale dipende dall'impostazione della sensibilità del sensore DSC, dalla qualità del vapore **x** e dall'intensità delle vibrazioni presenti **a**.

Il valore \mathbf{mf} corrisponde alla velocità di deflusso minima misurabile senza vibrazioni (senza vapore umido) ad una densità di 1 kg/m³ (0,0624 lbm/ft^3).

188

Il valore **mf** può essere impostato nel campo di 20 ... 6 m/s (6 ... 1,8 ft/s) (impostazione di fabbrica 12 m/s (3,7 ft/s)) con la parametro **Sensibilità** (campo di valori 1 ... 9, impostazione di fabbrica 5).

La velocità di deflusso più bassa, misurabile a causa dell'ampiezza del segnale \mathbf{v}_{AmpMin} , deriva dalla parametro **Sensibilità** e dalla qualità del vapore \mathbf{x} o dall'intensità delle vibrazioni presenti \mathbf{a} .

$$v_{AmpMin} [m/s] = max \begin{cases} \frac{mf [m/s]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [kg/m^3]}{1 [kg/m^3]}}} \\ \frac{\sqrt{50[m] \cdot a [m/s^2]}}{x^2} \end{cases}$$

$$v_{AmpMin} [ft/s] = max \begin{cases} \frac{mf [ft/s]}{x^2 \cdot \sqrt{\frac{\rho [lbm/ft^3]}{0.0624 [lbm/ft^3]}}} \\ \frac{\sqrt{164[ft] \cdot a [ft/s^2]}}{x^2} \end{cases}$$

A0034303

 v_{AmpMin} Velocità di deflusso minima misurabile in base all'ampiezza del segnale

mf Sensibilità

x Qualità del vapore

ρ Densità

Portata minima misurabile in base all'ampiezza del segnale

$$Q_{\text{AmpMin}}\left[m^3/h\right] = \frac{v_{\text{AmpMin}}\left[m/s\right] \cdot \pi \cdot (D_i\left[m\right])^2}{4} \cdot 3600 \left[s/h\right]$$

$$Q_{\text{AmpMin}}\left[ft^3/min\right] = \frac{v_{\text{AmpMin}}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot (D_i\left[ft\right])^2}{4} \cdot 60 \left[s/min\right]$$

A0034304

 Q_{AmpMin} Portata minima misurabile in base all'ampiezza del segnale

 v_{AmpMin} Velocità di deflusso minima misurabile in base all'ampiezza del segnale D_i Diametro interno del tubo di misura (corrisponde alla dimensione K)

ρ Densità

Effettivo valore di inizio scala

L'effettivo valore di inizio scala Q_{Low} viene stabilito utilizzando il maggiore di tre valori Q_{min} , $Q_{Re=5000}$ e Q_{AmpMin} .

$$\begin{split} Q_{\text{Low}} \left[m^3 / h \right] &= max \; \left\{ \begin{array}{c} Q_{\text{min}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{Re} - 5000} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[m^3 / h \right] \\ \\ Q_{\text{Low}} \left[ft^3 / min \right] &= max \; \left\{ \begin{array}{c} Q_{\text{min}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Re} - 5000} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{AmpMin}} \left[ft^3 / min \right] \end{array} \right. \end{split}$$

A0036313

 Q_{Low} Effettivo valore di inizio scala Q_{min} Portata minima misurabile

 $Q_{Re = 5000}$ La portata dipende dal numero di Reynolds

 Q_{AmpMin} Portata minima misurabile in base all'ampiezza del segnale

L'Applicator è disponibile per finalità di calcolo.

Valore di fondo scala

Portata massima misurabile in base all'ampiezza del segnale

L'ampiezza del segnale di misura deve essere inferiore ad un determinato valore di soglia per garantire la possibilità di valutare i segnali senza errore. Questo determina una portata massima ammessa $Q_{\rm AmpMax}$

$$\begin{split} Q_{\text{AmpMax}}\left[m^{3}/h\right] &= \frac{\text{URV}\left[m/s\right] \cdot \pi \cdot D_{_{i}}\left[m\right]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[kg/m^{3}\right]}{1 \left[kg/m^{3}\right]}}} \cdot 3600 \left[s/h\right] \\ Q_{\text{AmpMax}}\left[ft^{3}/\text{min}\right] &= \frac{\text{URV}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot D_{_{i}}\left[ft\right]^{2}}{4 \cdot \sqrt{\frac{\rho \left[lbm/ft^{3}\right]}{0.0624 \left[lbm/ft^{3}\right]}}} \cdot 60 \left[s/\text{min}\right] \end{split}$$

A0034316

 \mathbb{Q}_{AmpMax} Portata massima misurabile in base all'ampiezza del segnale

Diametro interno del tubo di misura (corrisponde alla dimensione K)

ρ Densità

URV Soglia per determinare la portata massima:

■ DN 15 ... 40: URV = 350

■ DN 50 ... 300: URV = 600

■ NPS ½... 1½: URV = 1148

• NPS 2... 12: URV = 1969

Il valore di fondo scala limitato dipende dal numero Mach

Per applicazioni con gas, si applica un'ulteriore limitazione al valore di fondo scala in relazione al numero Mach nel misuratore, che deve essere inferiore a 0,3. Il numero Mach, Ma, descrive il rapporto tra velocità di deflusso, v, e velocità del suono, c, nel fluido.

190

$$Ma = \frac{v [m/s]}{c [m/s]}$$

$$Ma = \frac{v [ft/s]}{c [ft/s]}$$

Ма Numero Mach

Velocità di deflusso

Velocità del suono С

È possibile ottenere la portata corrispondente partendo dal diametro nominale.

$$Q_{Ma=0.3} [m^3/h] = \frac{0.3 \cdot c [m/s] \cdot \pi \cdot D_i [m]^2}{4} \cdot 3600 [s/h]$$

$$Q_{Ma=0.3} [ft^3/min] = \frac{0.3 \cdot c [ft/s] \cdot \pi \cdot D_i [ft]^2}{4} \cdot 60 [s/min]$$

 $Q_{Ma=0,3}$ Il valore di fondo scala limitato dipende dal numero Mach

Velocità del suono

 D_i Diametro interno del tubo di misura (corrisponde alla dimensione K)

Densità ρ

Effettivo valore di fondo scala

L'effettivo valore di fondo scala Q_{Low} viene stabilito utilizzando il minore di tre valori Q_{max} , Q_{AmpMax} e $Q_{Ma=0,3}$.

$$\begin{split} Q_{\text{High}} \left[m^3 / h \right] &= min \; \left\{ \begin{array}{l} Q_{\text{max}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[m^3 / h \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[m^3 / h \right] \\ \\ Q_{\text{Ma}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{AmpMax}} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ Q_{\text{Ma} = 0.3} \left[ft^3 / min \right] \\ \end{split} \right. \end{split}$$

A0034338

 Q_{High} Effettivo valore di fondo scala

Portata massima misurabile Q_{max}

Portata massima misurabile in base all'ampiezza del segnale

Il valore di fondo scala limitato dipende dal numero Mach

Per i liquidi, il fenomeno della cavitazione può anche limitare il valore di fondo scala.

L'Applicator è disponibile per finalità di calcolo.

Campo di portata consentito

Il valore, che tipicamente può raggiungere un massimo di 49: 1, può variare in funzione delle condizioni operative (rapporto tra valore di fondo scala e valore di inizio scala)

Segnale di ingresso

Ingresso in corrente

Ingresso in corrente	4-20 mA (passiva)
Risoluzione	1 μΑ
Caduta di tensione	Tipicamente: 2,2 3 V per 3,6 22 mA
Tensione massima	≤ 35 V
Variabili in ingresso consentite	PressioneTemperaturaDensità

Valori misurati esterni

Per migliorare la precisione di misura di alcune variabili misurate o per calcolare la portata volumetrica compensata, il sistema di automazione può trasmettere in modo continuo diversi valori misurati al misuratore:

- Pressione operativa per migliorare l'accuratezza di misura (Endress+Hauser consiglia di usare un misuratore in pressione assoluta, ad es. Cerabar M o Cerabar S)
- Temperatura del fluido per migliorare l'accuratezza di misura (ad es. iTEMP)
- Densità di riferimento per calcolare la portata volumetrica compensata



- È possibile ordinare come accessori da Endress+Hauser vari dispositivi di misura in pressione.
- In caso di utilizzo di dispositivi di misura in pressione, all'installazione dei dispositivi esterni→ ≅ 27 prestare attenzione ai tratti rettilinei in uscita.

Se il misuratore non prevede compensazione di pressione o temperatura ⁴⁾, è consigliabile la lettura da valori di misura della pressione esterna in modo da consentire il calcolo delle sequenti variabili misurate:

- Portata di energia
- Portata massica
- Portata volumetrica compensata

Misura integrata di pressione e temperatura

Il misuratore può anche registrare direttamente variabili esterne per compensazione di densità ed energia.

Questa versione del prodotto offre i sequenti vantaggi:

- Misura di pressione, temperatura e portata in una reale versione bifilare
- Registrazione di pressione e temperatura nello stesso punto, garantendo così massima precisione della compensazione di densità ed energia.
- Costante monitoraggio di pressione e temperatura, permettendo in tal modo la completa integrazione in Heartbeat.
- Facile verifica della precisione della misura di pressione:
 - Applicazione della pressione mediante unità di taratura pressione, seguita da immissione nel misuratore
 - Correzione automatica errori da parte del dispositivo in caso di scostamento
- Disponibilità della pressione di linea calcolata.

Ingresso in corrente

⁴⁾ Codice d'ordine per "opzione sensore", sensore DSC; tubo di misura" opzioneDA, DB

Protocollo HART

I valori misurati sono trasferiti dal sistema di automazione al misuratore mediante protocollo HART. Il trasmettitore di pressione deve supportare le seguenti funzioni specifiche del protocollo:

- Protocollo HART
- Modalità burst

16.4 Uscita

Segnale di uscita

Uscita in corrente

Uscita in corrente 1	4-20 mA HART (passiva)
Uscita in corrente 2	4-20 mA (passiva)
Risoluzione	< 1 µA
Smorzamento	Configurabile: 0,0 999,9 s
Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità di deflusso Temperatura Pressione Pressione del vapore saturo calcolata Qualità del vapore Portata massica totale Portata di energia Differenza portata di energia

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Funzione	Può essere configurata come uscita impulsi, frequenza o contatto
Versione	Passiva, open collector
Valori di ingresso massimi	■ 35 V c.c. ■ 50 mA
Caduta di tensione	Per ≤ 2 mA: 2 VPer 10 mA: 8 V
Corrente residua	≤ 0,05 mA
Uscita impulsi	
Larghezza impulso	Configurabile: 5 2 000 ms
Frequenza di impulsi massima	100 Impulse/s
Valore impulsi	Configurabile
Variabili misurate assegnabili	 Portata massica Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica totale Portata di energia Differenza portata di energia
Uscita frequenza	
Frequenza in uscita	Configurabile: 0 1 000 Hz
Smorzamento	Configurabile: 0 999 s
Rapporto impulso/pausa	1:1

Variabili misurate assegnabili	 Portata volumetrica Portata volumetrica compensata Portata massica Velocità di deflusso Temperatura Pressione del vapore saturo calcolata Qualità del vapore Portata massica totale Portata di energia Differenza portata di energia Pressione
Uscita contatto	
Comportamento di commutazione	Binario, conduce o non conduce
Ritardo di commutazione	Configurabile: 0 100 s
Numero di cicli di commutazione	Illimitato
Funzioni assegnabili	■ Off ■ On ■ Comportamento diagnostico ■ Soglia ■ Portata volumetrica ■ Portata volumetrica compensata ■ Portata massica ■ Velocità di deflusso ■ Temperatura ■ Pressione del vapore saturo calcolata ■ Qualità del vapore ■ Portata massica totale ■ Portata di energia ■ Differenza portata di energia ■ Pressione ■ Numero di Reynolds ■ Totalizzatore 1-3 ■ Stato ■ Stato del taglio bassa portata

Segnale in caso di allarme

A seconda dell'interfaccia, le informazioni sul guasto sono visualizzate come segue:

Uscita in corrente

Uscita in corrente 4...20 mA

Modalità di guasto	Selezione: 4 20 mA secondo raccomandazioni NAMUR NE 43 4 20 mA secondo US Valore min.: 3,59 mA Valore max.: 22,5 mA Valore definibile tra: 3,59 22,5 mA Valore effettivo Ultimo valore valido
--------------------	--

Uscita impulsi/frequenza/contatto

Uscita impulsi	
Modalità di guasto	Nessun impulso
Uscita frequenza	
Modalità di guasto	Selezione: Valore effettivo O Hz Valore definibile tra: 0 1250 Hz

Uscita contatto	
Modalità di guasto	Selezione: Stato attuale Aperta Chiusa

Display locale

Display alfanumerico Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi	
Retroilluminazione	Inoltre, per la versione del dispositivo con display locale SD03: l'illuminazione rossa segnala un errore del dispositivo.



Segnale di stato secondo raccomandazione NAMUR NE 107

Interfaccia/protocollo

- Mediante comunicazione digitale: Protocollo HART
- Mediante interfaccia service Common Data Interface di Endress+Hauser (CDI)

	Display alfanumerico	Con le informazioni sulla causa e gli interventi correttivi
Carico	→ 🖺 44	
Taglio bassa portata	I punti di commutazione configurati.	per il taglio di bassa portata sono preimpostati e possono essere
Isolamento galvanico	Tutti gli ingressi le uscite	e sono isolati galvanicamente tra loro.
Dati specifici del protocollo	ID del produttore	0x11
	ID del tipo di dispositivo	0x0038

ib dei produttore	UXII
ID del tipo di dispositivo	0x0038
Revisione del protocollo HART	7
File descrittivi del dispositivo (DTM, DD)	Informazioni e file disponibili agli indirizzi: www.endress.com → area Download
Carico HART	 Min. 250 Ω 500 Ω max
Integrazione di sistema	Per informazioni sull'integrazione del sistema, vedere le → 🗎 73 Variabili misurate mediante protocollo HART Funzionalità Burst Mode

Alimentazione 16.5

Assegnazione dei morsetti → 🖺 40

Tensione di alimentazione

Trasmettitore

È richiesta un'alimentazione esterna per ogni uscita.

Per le uscite disponibili valgono i seguenti valori di tensione di alimentazione:

Tensione di alimentazione per una versione compatta senza display locale 1)

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso"	Tensione ai morsetti minima ²⁾	Tensione ai morsetti massima
Opzione A : 4-20 mA HART	≥ 12 V c.c.	35 V c.c.
Opzione B : 4-20 mA HART, uscita impulsi/frequenza/contatto	≥ 12 V c.c.	35 V c.c.
Opzione C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogica	≥ 12 V c.c.	30 V c.c.
Opzione D : 420 mA HART, uscita impulsi/frequenza/contatto, ingresso in corrente 4-20 mA ³⁾	≥ 12 V c.c.	35 V c.c.

- 1) In caso di tensione di alimentazione esterna dell'alimentatore con carico
- 2) La tensione ai morsetti minima aumenta se si utilizza il controllo locale: v. tabella successiva
- 3) Caduta di tensione da 2,2 a 3 V per 3,59 22 mA

Aumento della tensione minima ai morsetti con controllo locale

Codice d'ordine per "Display; funzionamento"	Aumento della tensione ai morsetti minima
Opzione C : Display locale SD02	+ 1 V c.c.
Opzione E : Controllo locale SD03 con illuminazione (retroilluminazione non utilizzata)	+ 1 V c.c.
Opzione E : Controllo locale SD03 con illuminazione (retroilluminazione utilizzata)	+ 3 V c.c.

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"	Aumento della tensione ai morsetti minima
Opzione DA : Massa vapore; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	+ 1 V c.c.
Opzione DB : Massa gas/liquido; 316L; 316L (misura della pressione/temperatura integrata)	+ 1 V c.c.

Codice d'ordine per "Uscita; ingresso"	Potenza assorbita massima
Opzione A: 4-20 mA HART	770 mW
Opzione B: uscita 4-20 mA HART, impulsi/frequenza/stato	 Funzionamento con uscita 1: 770 mW Funzionamento con uscita 1 e 2: 2 770 mW
Opzione C : 4-20 mA HART + 4-20 mA analogica	 Funzionamento con uscita 1: 660 mW Funzionamento con uscita 1 e 2: 1320 mW
Opzione D: 4-20 mA HART, uscita impulsi/ frequenza/contatto, ingresso in corrente 4-20 mA	 Funzionamento con uscita 1: 770 mW Funzionamento con uscita 1 e 2: 2770 mW Funzionamento con uscita 1 e ingresso: 840 mW Funzionamento con uscita 1, 2 e ingresso: 2840 mW

196

Consumo di corrente

Uscita in corrente

Per ogni uscita in corrente 4-20 mA o uscita in corrente : 3,6 ... 22,5 mA

Se l'opzione Valore definito è selezionata nel parametro Modalità di guasto : 3,59 ... 22,5 mA

Ingresso in corrente

3,59 ... 22,5 mA



🚹 Limitazione di corrente interna: max. 26 mA

Interruzione dell'alimentazione

- I totalizzatori si arrestano all'ultimo valore misurato.
- In base alla versione del dispositivo, la configurazione è salvata nella memoria del dispositivo o in quella a innesto (HistoROM DAT).
- I messaggi di errore (comprese le ore di funzionamento totali) sono archiviati.

Collegamento elettrico

→ 🖺 45

Equalizzazione del potenziale

→ 🖺 52

Morsetti

- Per la versione del dispositivo senza protezione alle sovratensioni integrata: morsetti a molla, a innesto per sezioni del filo 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Per la versione del dispositivo con protezione alle sovratensioni integrata: morsetti a vite per sezioni del filo 0,2 ... 2,5 mm² (24 ... 14 AWG)

Ingressi cavi



Il tipo di ingresso cavo disponibile dipende dalla specifica versione del dispositivo.

Pressacavo (non per Ex d)

 $M20 \times 1.5$

Filettatura per ingresso cavo

- NPT ½"
- G ½"
- M20 × 1,5

Specifiche del cavo

→ 🖺 38

Protezione alle sovratensioni

Il dispositivo può essere ordinato con protezione alle sovratensioni integrata: Codice d'ordine per "Accessorio montato", opzione NA "Protezione alle sovratensioni"

Campo tensione di ingresso	I valori corrispondono alle specifiche della tensione di alimentazione $ ightarrow$ \cong 43 $^{1)}$
Resistenza per canale	$2 \cdot 0.5 \Omega$ max.
Tensione di scarica c.c.	400 700 V
Rilascio sovratensione	< 800 V
Capacità a 1 MHz	< 1,5 pF

Corrente di scarica nominale (8/20 μs)	10 kA
Campo di temperatura	−40 +85 °C (−40 +185 °F)

- La tensione si riduce in base alla resistenza interna $I_{\text{min}} \cdot R_i$
- In base alla classe di temperatura, si hanno delle restrizioni per la temperatura ambiente per le versioni del dispositivo con protezione alle sovratensioni.
- Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare le "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.

16.6 Caratteristiche operative


Condizioni operative di riferimento

- Limiti di errore secondo ISO/DIN 11631
- +20 ... +30 °C (+68 ... +86 °F)
- 2 ... 4 bar (29 ... 58 psi)
- Sistema di taratura tracciabile secondo standard nazionali
- Taratura con la connessione al processo corrispondente al relativo standard
- Per conoscere gli errori di misura si può utilizzare Applicator il tool per il dimensionamento dei dispositivi → 🖺 183

Errore di misura massimo

Accuratezza di base

v.i. = valore istantaneo

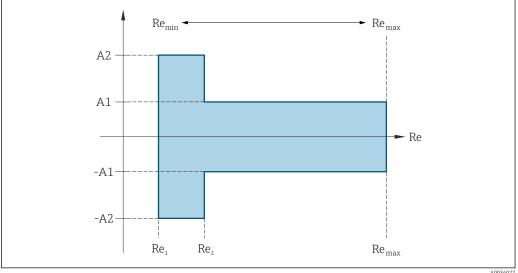

Numero o	Numero di Reynolds	
Re ₁	5000	
Re ₂	10 000	
Re _{min} Numero di Reynolds per portata volumetrica minima ammessa nel tubo di misura Standard Opzione N "0,65% volume PremiumCal in 5 punti		

Numero o	li Reynolds
	$Q_{AmpMin} [m^{3}/h] = \frac{v_{AmpMin} [m/s] \cdot \pi \cdot (D_{i} [m])^{2}}{4} \cdot 3600 [s/h]$
	$Q_{\text{AmpMin}}\left[ft^3/\text{min}\right] = \frac{v_{\text{AmpMin}}\left[ft/s\right] \cdot \pi \cdot (D_{_i}\left[ft\right])^2}{4} \cdot 60 \left[s/\text{min}\right]$ A0034304
Re _{max}	Definito da diametro interno del tubo di misura, numero Mach e velocità massima ammessa nel tubo di misura
	$Re_{max} = \frac{\rho \cdot 4 \cdot Q_{Heigh}}{\mu \cdot \cdot K}$
	Ulteriori informazioni sull'effettivo valore di fondo scala $Q_{High} \rightarrow \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ $

Portata volumetrica

Tipo di prodotto		Incomprimibile		Comprimibile	
Numero di Reynolds Campo	Errore di misura	PremiumCal 1)	Standard	PremiumCal 1)	Standard
Da Re ₂ a Re _{max}	A1	< 0,65 %	< 0,75 %	< 0,9 %	< 1,0 %
Da Re ₁ a Re ₂	A2	< 2,5 %	< 5,0 %	< 2,5 %	< 5,0 %

1) Codice d'ordine per "Flusso di taratura", opzione N "0,65% volume PremiumCal in 5 punti"

Temperatura

- Vapore saturo e liquidi a temperatura ambiente, se T > 100 °C (212 °F): < 1 °C (1,8 °F)
- Gas: < 1 % v.i. [K]
- Tempo di risposta 50 % (smosso sott'acqua, secondo IEC 60751): 8 s

Pressione

Codice d'ordine per "Componente di	Valore nominale	Campi di pressione ed errore di misura 1)		
pressione"	[bar ass.]	Campo di pressione [bar ass.]	Errore di misura	
Opzione B Cella di misura pressione 2 bar_a	2	$0.01 \le p \le 0.4$ $0.4 \le p \le 2$	0,5 % di 0,4 bar ass. 0,5 % v.i.	
Opzione C Cella di misura pressione 4 bar_a	4	$0.01 \le p \le 0.8$ $0.8 \le p \le 4$	0,5 % di 0,8 bar ass. 0,5 % v.i.	
Opzione D Cella di misura pressione 10 bar_a	10	$0.01 \le p \le 2$ $2 \le p \le 10$	0,5 % di 2 bar ass. 0,5 % v.i.	
Opzione E Cella di misura pressione 40 bar_a	40	$0.01 \le p \le 8$ $8 \le p \le 40$	0,5 % di 8 bar ass. 0,5 % v.i.	
Opzione F Cella di misura pressione 100 bar_a	100	$0.01 \le p \le 20$ $20 \le p \le 100$	0,5 % di 20 bar ass. 0,5 % v.i.	

 Gli specifici errore di misura fanno riferimento alla posizione della misura nel relativo tubo e non corrispondono alla pressione nella linea di collegamento tubazione a monte o a valle del misuratore. Nessun errore di misura è specificato la variabile di "pressione" misurata assegnabile alle uscite.

Portata massica del vapore saturo

Versione sensore			Massa (misura della temperatura integrata) 1)		Massa (misura della pressione/ temperatura integrata) 1)		
Pressione di processo [bar ass.]	Velocità di deflusso [m/s (ft/s)]	Numero di Reynolds Campo	Errore di misura	PremiumCal ²⁾	Standard	PremiumCal ²⁾	Standard
> 4,76	20 50 (66 164)	Da Re ₂ a Re _{max}	A1	< 1,6 %	< 1,7 %	< 1,4 %	< 1,5 %
> 3,62	10 70 (33 230)	Da Re ₂ a Re _{max}	A1	< 1,9 %	< 2,0 %	< 1,7 %	< 1,8 %
In tutti i casi no	n indicati qui, vale q	uanto segue: < 5,7 °	/ ₆	1	1	1	1

- 1) Calcolo dettagliato con Applicator
- 2) Codice d'ordine per "Flusso di taratura", opzione N "0,65% volume PremiumCal in 5 punti"

Portata massica del vapore/gas surriscaldato 5) 6)

Versione sensore			Massa (misura di pro temperatura integra		Massa (misura di pres temperatura integrata compensazione pressi	a) +	
Pressione di processo [bar ass.]	Velocità di deflusso [m/s (ft/s)]	Numero di Reynolds Campo	Errore di misura	PremiumCal 3)	Standard	PremiumCal ³⁾	Standard
< 40	Tutte le velocità	Da Re ₂ a Re _{max}	A1	< 1,4 %	< 1,5 %	< 1,6 %	< 1,7 %
< 120		Da Re ₂ a Re _{max}	A1	< 2,3 %	< 2,4 %	< 2,5 %	< 2,6 %
In tutti i casi non	indicati qui, vale	quanto segue: < 6,	5 %		1		

- 1) Calcolo dettagliato con Applicator
- 2) L'uso di un Cerabar S è necessario per gli errori di misura elencati nella seguente sezione. L'errore di misura usato per calcolare l'errore nella pressione misurata è 0,15 %.
- 3) Codice d'ordine per "Flusso di taratura", opzione N "0,65% volume PremiumCal in 5 punti"

Portata massica dell'acqua

Versione sensore				Massa (misura della temperatura integrata)	
Pressione di processo [bar ass.]	Velocità di deflusso [m/s (ft/s)]	Campo dei numeri di Reynolds	Deviazione del valore misurato	PremiumCal 1)	Standard
Tutte le pressioni	Tutte le velocità	Da Re ₂ a Re _{max}	A1	< 0,75 %	< 0,85 %
		Da Re ₁ a Re ₂	A2	< 2,6 %	< 2,7 %

1) Codice d'ordine per "Flusso di taratura", opzione N "0,65% volume PremiumCal in 5 punti"

Portata massica (liquidi specifici dell'utente)

Per specificare la precisione del sistema, Endress+Hauser richiede informazioni sul tipo di liquido e sulla sua temperatura operativa oppure informazioni in formato tabellare sulla dipendenza tra la densità del liquido e la temperatura.

⁵⁾ Gas singolo, miscela di gas, aria: NEL40; gas naturale: ISO 12213-2 contiene AGA8-DC92, AGA NX-19, ISO 12213-3 contiene SGERG-88 e AGA8 metodo approssimativo 1

⁶⁾ Il misuratore è tarato con acqua ed è stato verificato sotto pressione su banchi di taratura gas.

Esempio

- L'acetone deve essere misurato a temperature del mezzo a partire da +70 ... +90 °C (+158 ... +194 °F).
- A tal fine, occorre inserire nel trasmettitore parametro **Temperatura di riferimento** (7703) (qui 80 °C (176 °F)), parametro **Densità di riferimento** (7700) (qui 720,00 kg/m³) e parametro **Coefficiente di espansione lineare** (7621) (qui 18,0298 × 10⁻⁴ 1/°C).
- L'incertezza complessiva del sistema, che per l'esempio di cui sopra è inferiore a 0,9 %, include le seguenti incertezze di misura: incertezza della misura della portata volumetrica, incertezza della misura della temperatura, incertezza della misura della correlazione densità-temperatura impiegata (che comprende la conseguente incertezza di densità).

Portata massica (altri fluidi)

Dipende dal fluido selezionato e dal valore di pressione specificato nei parametri. Si deve esequire un'analisi separata di ogni errore.

Accuratezza delle uscite

Le uscite hanno le sequenti specifiche di base per l'accuratezza.

Uscita in corrente

Precisione	±10 μA		
------------	--------	--	--

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo


Precisione	±100 ppm v.i. max
------------	-------------------

Ripetibilità

v.i. = valore istantaneo

$$r = \left\{ \frac{100 \cdot D_i^3}{V} \right\}^{1/2} \% \text{ v.i.}$$

A0042121-IT

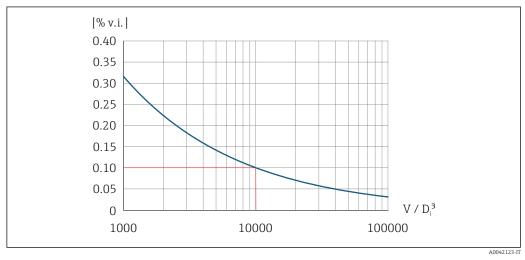

 \blacksquare 30 Ripetibilità = 0,1 % v.i. con un volume misurato [m³] di V = 10000 · D_i ³

La ripetibilità può essere migliorata se si aumenta il volume misurato. La ripetibilità non è una caratteristica del dispositivo, ma una variabile statistica che dipende dalle condizioni limite.

Tempo di risposta

Se tutte le funzioni configurabili per i filtri di tempo (smorzamento della portata, smorzamento del display, costante di tempo dell'uscita in corrente, costante di tempo dell'uscita in frequenza, costante di tempo dell'uscita di stato) sono azzerate, nel caso di frequenze vortici di 10 Hz e superiori si deve prevedere un tempo di risposta di max (T_v , 100 ms).

Nel caso di frequenze di misura < 10 Hz, il tempo di risposta è > 100 ms e può durare fino a 10 s. T_v è la durata media dei vortici del liquido che defluisce.

Umidità relativa

Il dispositivo è adatto per l'uso in aree esterne e interne con umidità relativa compresa tra 5 e 95%.

Altezza operativa

Secondo EN 61010-1

- $\le 2000 \text{ m} (6562 \text{ ft})$
- > 2 000 m (6 562 ft) con protezione alle sovratensioni addizionale (ad es. Serie HAW Endress+Hauser)

Effetto della temperatura ambiente

Uscita in corrente

v.i. = valore istantaneo

Errore aggiuntivo, rispetto al campo di 16 mA:

Coefficiente di temperatura al punto di zero (4 mA)	0,02 %/10 K
Coefficiente di temperatura con campo (20 mA)	0,05 %/10 K

Uscita impulsi/frequenza

v.i. = valore istantaneo

Coefficiente di	Max ±100 ppm v.i.
temperatura	

16.7 Installazione

Requisiti di installazione

→ 🖺 23

16.8 Ambiente

Campo di temperature ambiente

→ 🖺 28

Tabelle di temperatura



Se si utilizza il dispositivo in area pericolosa, considerare con attenzione le correlazioni tra la temperatura ambiente e quella del fluido.



Per maggiori informazioni sulle tabelle di temperatura, consultare la documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA) del dispositivo.

Temperatura di immagazzinamento

Tutti i componenti, esclusi i moduli display: $-50 \dots +80 \,^{\circ}\text{C} \, (-58 \dots +176 \,^{\circ}\text{F})$

Moduli display

-40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Display separato FHX50: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

Umidità relativa

Il dispositivo è adatto per l'uso in aree esterne e interne con umidità relativa compresa tra 5 e 95%.

Classe climatica

DIN EN 60068-2-38 (test Z/AD)

Grado di protezione

Trasmettitore

- Standard: corpo IP66/67, Type 4X, adatto per grado di inquinamento 4
- Quando la custodia è aperta: corpo IP20, Type 1, adatto per grado di inquinamento 2
- Modulo display: IP20, corpo Type 1, adatto per grado di inquinamento 2

Sensore

IP66/67, custodia Type 4X, adatta per grado di inquinamento 4

Resistenza alle vibrazioni e resistenza agli urti

Vibrazioni sinusoidali, secondo IEC 60068-2-6

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a due vani, 316L, compatta" e codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo mis.", opzione DA "Massa vapore; 316L; 316L (misura integrata pressione/temp.)" od opzione DB "Massa gas/liquidi; 316L; 316L (misura integrata pressione/temp.)"

- 2 ... 8,4 Hz, 3,5 mm di picco
- 8,4 ... 500 Hz, 1 g di picco

Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a due vani, alluminio, rivestita, compatta" o opzione J "GT20 a due vani, alluminio, rivestita, separata" od opzione K "GT18 a due vani, 316L, separata"

- 2 ... 8,4 Hz, 7,5 mm di picco
- 8,4 ... 500 Hz, 2 g di picco

Vibrazione casuale a banda larga, secondo IEC 60068-2-64

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a due vani, 316L, compatta" e codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo mis.", opzione DA "Massa vapore; 316L; 316L (misura integrata pressione/temp.)" od opzione DB "Massa gas/liquidi; 316L; 316L (misura integrata pressione/temp.)"

- 10 ... 200 Hz, 0,003 g²/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0,001 g²/Hz
- Totale: 0,93 g rms

Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a due vani, alluminio, rivestita, compatta" o opzione J "GT20 a due vani, alluminio, rivestita, separata" od opzione K "GT18 a due vani, 316L, separata")

- 10 ... 200 Hz, 0,01 g²/Hz
- 200 ... 500 Hz, 0,003 g²/Hz
- Totale: 1,67 g rms

Urti semisinusoidali secondo IEC 60068-2-27

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a due vani, 316L, compatta" e codice d'ordine per "Versione sensore; sensore DSC; tubo mis.", opzione DA "Massa vapore; 316L; 316L (misura integrata pressione/temp.)" od opzione DB "Massa gas/liquidi; 316L; 316L (misura integrata pressione/temp.)"
 6 ms 30 q
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a due vani, alluminio, rivestita, compatta" o opzione J "GT20 a due vani, alluminio, rivestita, separata" od opzione K "GT18 a due vani, 316L, separata")
 6 ms 50 q

Urti dovuti ad applicazioni pesanti secondo IEC 60068-2-31

Compatibilità elettromagnetica (EMC)

- Secondo la raccomandazione IEC/EN 61326 e NAMUR 21 (NE 21), raccomandazione NAMUR 21 (NE 21) è soddisfatta in caso di installazione secondo la raccomandazione NAMUR 98 (NE 98)
- Secondo IEC/EN 61000-6-2 e IEC/EN 61000-6-4
- I dettagli sono riportati nella Dichiarazione di conformità.
- Quest'unità non è destinata all'uso in ambienti residenziali e non può garantire un'adequata protezione della ricezione radio in tali ambienti.

16.9 Processo

Campo di temperatura del fluido

Sensore DSC 1)

Codice d'o	Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"					
Opzione	Descrizione	Campo di temperatura del fluido				
AA	Volume; 316L; 316L	−40 +260 °C (−40 +500 °F), acciaio inox				
AB	Volume; Alloy C22; 316L					
AC	Volume; Alloy C22; Alloy C22	−40 +260 °C (−40 +500 °F), Alloy C22				
BA	Volume ad alta temperatura; 316L; 316L	−200 +400 °C (−328 +752 °F), acciaio inox				
BB	Volume ad alta temperatura; Alloy C22; 316L					
CA	Massa; 316L; 316L	−200 +400 °C (−328 +752 °F), acciaio inox				
СВ	Massa; Alloy C22; 316L					
CC	Massa; Alloy C22; Alloy C22	-40 +260 °C (−40 +500 °F), Alloy C22				

Sensore di capacitanza

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura"						
Opzione	Descrizione	Campo di temperatura del fluido				
Il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa gas/liquido" è disponibile per diametri nominali da DN 25/1. Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso.						
DA Massa vapore; 316L; 316L		$-200 \dots +400 ^{\circ}\text{C} (-328 \dots +752 ^{\circ}\text{F})$, acciaio inox $^{1)2)}$				
DB	Massa gas/liquido; 316L; 316L	−40 +100 °C (−40 +212 °F), acciaio inox ²⁾				

- Il sifone consente l'uso per un campo di temperature esteso (fino a $+400 \,^{\circ}\text{C} \, (+752 \,^{\circ}\text{F})$).
- 2) Nelle applicazioni con il vapore, in abbinamento al sifone, la temperatura del vapore può superare (fino a +400 °C (+752 °F)) la temperatura ammessa della cella di misura della pressione. Senza il sifone, la temperatura del gas è limitata al valore massimo consentito dalla cella di misura della pressione. Questo vale indipendentemente dall'eventuale presenza di un rubinetto di intercettazione.

Cella di misura della pressione

Codice d'ordine per "Componente di pressione"					
Opzione	Descrizione	Campo di temperatura del fluido			
B C D E F	Cella di misura della pressione 2 bar/29 psi ass Cella di misura della pressione 4 bar/58 psi ass Cella di misura della pressione 10 bar/145 psi ass Cella di misura della pressione 40 bar/580 psi ass Cella di misura della pressione 100 bar/1450 psi ass	-40 +100 °C (-40 +212 °F)			

Guarnizioni

Codice d'ordine per "Sigillo sensore DSC"		
Opzione	Descrizione	Campo di temperatura del fluido
A	Grafite	−200 +400 °C (−328 +752 °F)
В	Viton	-15 +175 °C (+5 +347 °F)
С	Gylon	−200 +260 °C (−328 +500 °F)
D	Kalrez	-20 +275 °C (−4 +527 °F)

Caratteristiche nominali di pressione-temperatura



Per una panoramica dei valori nominali di pressione-temperatura per le connessioni al processo, v. le Informazioni tecniche

Pressione nominale del sensore

I seguenti valori di resistenza alla sovrappressione valgono per il corpo del sensore nel caso di rottura della membrana:

Versione sensore; sensore DSC; tubo di misura	Sovrappressione, corpo del sensore in [bar a]
Volume	200
Volume ad alta temperatura	200
Massa (misura della temperatura integrata)	200
Massa vapore (misura di pressione/temperatura integrata)" Massa gas/liquido (misura di pressione/temperatura integrata)"	200

Specifiche di pressione



Il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa gas/liquido" è disponibile per diametri nominali da DN 25/1. Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso.

AVVERTENZA

La pressione massima per il misuratore dipende dall'elemento in classe più bassa relativamente alla pressione.

- ► Osservare le specifiche relative al campo di pressione → 🗎 199.
- ► La Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) (2014/68/EU) utilizza l'abbreviazione "PS". L'abbreviazione "PS" corrisponde al valore MWP del dispositivo.
- ▶ MWP: il valore MWP è indicato sulla targhetta. Questo valore si riferisce ad una temperatura di riferimento di +20 °C (+68°F) e può essere applicato al dispositivo per un periodo di tempo illimitato. Considerare la dipendenza dalla temperatura del valore MWP.
- ▶ OPL: la pressione di prova corrisponde al limite di sovrapressione del sensore è può essere applicata soltanto temporaneamente per garantire una misura conforme alle specifiche ed evitare che si verifichino danni permanenti. In caso di combinazioni di gamme di sensori e connessioni al processo dove l'OPL della connessione al processo sia inferiore al valore nominale del sensore, il dispositivo è configurato in fabbrica, al massimo, al valore OPL del connessione al processo. Se su sfrutta l'intero campo del sensore, selezionare una connessione al processo con un valore OPL più elevato.

Sensore Campo di misura max. del sensore		del sensore	MWP	OPL
Inizio scala (LRL) Fondo scala (URL)				
	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)
2 bar (30 psi)	0 (0)	+2 (+30)	6,7 (100,5)	10 (150)
4 bar (60 psi)	0 (0)	+4 (+60)	10,7 (160,5)	16 (240)
10 bar (150 psi)	0 (0)	+10 (+150)	25 (375)	40 (600)
40 bar (600 psi)	0 (0)	+40 (+600)	100 (1500)	160 (2 400)
100 bar (1500 psi)	0 (0)	+100 (+1500)	100 (1500)	160 (2 400)

Perdita di carico

Vibrazioni

16.10 Costruzione meccanica

Struttura, dimensioni

Per le dimensioni e le lunghezze di installazione del dispositivo, consultare la documentazione "Informazioni tecniche". sezione "Costruzione meccanica"

Peso

Versione compatta

Peso:

- Compreso il trasmettitore:
 - Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20, a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, compatta" 1,8 kg (4,0 lb):
 - Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a doppio scomparto, 316L, compatta"4,5 kg (9,9 lb):
- Escluso l'imballaggio

Peso in unità ingegneristiche SI

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange EN (DIN), PN 40. I pesi sono espressi in [kg].

DN	Peso [kg]		
[mm]	Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, compatta" ¹⁾	Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a doppio scomparto, 316L, compatta" ¹⁾	
15	5,1	7,8	
25	7,1	9,8	
40	9,1	11,8	
50	11,1	13,8	
80	16,1	18,8	
100	21,1	23,8	
150	37,1	39,8	
200	72,1	74,8	
250	111,1	113,8	
300	158,1	160,8	

¹⁾ Per versione per alte temperature/basse temperature: valori + 0,2 kg

Peso in unità ingegneristiche US

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange ASME B16.5, Classe 300/sch. 40. I pesi sono espressi in [lb].

DN	Peso [lb]		
[in]	Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, compatta" ¹⁾	Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a doppio scomparto, 316L, compatta" ¹⁾	
1/2	11,3	17,3	
1	15,7	21,7	
1½	22,4	28,3	
2	26,8	32,7	
3	42,2	48,1	
4	66,5	72,4	
6	110,5	116,5	
8	167,9	173,8	
10	240,6	246,6	
12	357,5	363,4	

¹⁾ Per versione per alte temperature/basse temperature: valori + $0.4\ lb$

Versione separata del trasmettitore

Custodia da parete

A seconda del materiale della custodia da parete:

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20, a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata" 2,4 kg (5,2 lb):
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata"6,0 kg (13,2 lb):

Sensore in versione separata

Peso:

- Compreso vano collegamenti del sensore:
 - Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20, a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata" 0,8 kg (1,8 lb):
 - Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata"2,0 kg (4,4 lb):
- Escluso il cavo di collegamento
- Escluso l'imballaggio

Peso in unità ingegneristiche SI

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange EN (DIN), PN 40. I pesi sono espressi in [kg].

DN	Peso [kg]		
[mm]	vano collegamenti del sensore Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata" ¹⁾	vano collegamenti del sensore Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata" ¹⁾	
15	4,1	5,3	
25	6,1	7,3	
40	8,1	9,3	
50	10,1	11,3	
80	15,1	16,3	
100	20,1	21,3	
150	36,1	37,3	
200	71,1	72,3	
250	110,1	111,3	
300	157,1	158,3	

¹⁾ Per versione per alte temperature/basse temperature: valori + 0,2 kg

Peso in unità ingegneristiche US

Tutti i valori (peso) si riferiscono a dispositivi con flange ASME B16.5, Classe 300/sch. 40. I pesi sono espressi in [lb].

DN	Peso [lb]		
[in]	vano collegamenti del sensore Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata" ¹⁾	vano collegamenti del sensore Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata" 1)	
1/2	8,9	11,7	
1	13,4	16,1	
1½	20,0	22,7	

DN	Peso [lb]		
[in]	vano collegamenti del sensore Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata" ¹⁾	vano collegamenti del sensore Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata" ¹⁾	
2	24,4	27,2	
3	39,8	42,6	
4	64,1	66,8	
6	108,2	110,9	
8	165,5	168,3	
10	238.2	241,0	
12	355,1	357,8	

¹⁾ Per versione per alte temperature/basse temperature: valori + 0.4 lb

Accessori

Raddrizzatore di flusso

Peso in unità ingegneristiche SI

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
15	PN 10 40	0,04
25	PN 10 40	0,1
40	PN 10 40	0,3
50	PN 10 40	0,5
80	PN 10 40	1,4
100	PN10 40	2,4
150	PN 10/16 PN 25/40	6,3 7,8
200	PN 10 PN 16/25 PN 40	11,5 12,3 15,9
250	PN 10 25 PN 40	25,7 27,5
300	PN10 25 PN 40	36,4 44,7

1) EN (DIN)

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
15	Classe 150 Classe 300	0,03 0,04
25	Classe 150 Classe 300	0,1
40	Classe 150 Classe 300	0,3
50	Classe 150 Classe 300	0,5
80	Classe 150 Classe 300	1,2 1,4

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
100	Classe 150 Classe 300	2,7
150	Classe 150 Classe 300	6,3 7,8
200	Classe 150 Classe 300	12,3 15,8
250	Classe 150 Classe 300	25,7 27,5
300	Classe 150 Classe 300	36,4 44,6

1) ASME

DN ¹⁾ [mm]	Pressione nominale	Peso [kg]
15	20K	0,06
25	20K	0,1
40	20K	0,3
50	10K 20K	0,5
80	10K 20K	1,1
100	10K 20K	1,80
150	10K 20K	4,5 5,5
200	10K 20K	9,2
250	10K 20K	15,8 19,1
300	10K 20K	26,5

1) JIS

Peso in unità ingegneristiche US

DN ¹⁾ [in]	Pressione nominale	Peso [lb]
1/2	Classe 150 Classe 300	0,07 0,09
1	Classe 150 Classe 300	0,3
1½	Classe 150 Classe 300	0,7
2	Classe 150 Classe 300	1,1
3	Classe 150 Classe 300	2,6 3,1
4	Classe 150 Classe 300	6,0

DN ¹⁾ [in]	Pressione nominale	Peso [lb]
6	Classe 150 Classe 300	14,0 16,0
8	Classe 150 Classe 300	27,0 35,0
10	Classe 150 Classe 300	57,0 61,0
12	Classe 150 Classe 300	80,0 98,0

ASME 1)

Materiali

Custodia trasmettitore


Versione compatta

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a doppio scomparto, 316L, compatta": Acciaio inox, CF3M
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20, a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, compatta": Alluminio, AlSi10Mq, strato di rivestimento
- Materiale della finestra: vetro

Versione separata

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20, a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata":
 - Alluminio, AlSi10Mq, strato di rivestimento
- Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata": Per la massima resistenza alla corrosione: acciaio inox, CF3M
- Materiale della finestra: vetro

Ingressi cavo/pressacavi

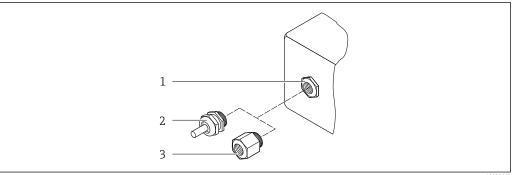

- 31 Possibilità di ingressi cavo/pressacavi
- Filettatura interna M20 × 1,5
- Pressacavo M20 × 1,5
- Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna G ½" o NPT ½"

Codice d'ordine per "Custodia", opzione B "GT18 a doppio scomparto, 316L, compatta" e opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata"

Ingresso cavo/pressacavo	Tipo di protezione	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	 Area sicura Ex ia Ex ic Ex nA, Ex ec Ex tb 	Acciaio inox, 1.4404
Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna G ½"	Area sicura e area pericolosa (tranne per XP)	Acciaio inox, 1.4404 (316L)
Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna NPT ½"	Area sicura e area pericolosa	

Codice d'ordine per "Custodia", opzione C "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, compatta", opzione J "GT20 a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata"

Vale anche per le seguenti versioni di dispositivi in abbinamento alla modalità di comunicazione HART:

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore; 316L; 316L", opzione DB "Massa gas/liquido; 316L; 316L"

Ingresso cavo/pressacavo	Tipo di protezione	Materiale
Pressacavo M20 × 1,5	Area sicuraEx iaEx ic	Plastica
	Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna G ½"	Ottone nichelato
Adattatore per ingresso cavo con filettatura interna NPT ½"	Area sicura e area pericolosa (tranne per XP)	Ottone nichelato
Filettatura NPT ½" mediante adattatore	Area sicura e area pericolosa	

Cavo di collegamento per la versione separata

- Cavo standard: cavo in PVC con schermatura in rame
- Cavo rinforzato: cavo in PVC con schermatura in rame e camicia addizionale in filo d'acciaio intrecciato

Cavo di collegamento, cella di misura della pressione

Il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa gas/liquido" è disponibile per diametri nominali da DN 25/1. Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso.

Cavo standard: cavo in PVC con schermatura in rame

Vano collegamenti del sensore

Il materiale del vano collegamenti del sensore dipende dal materiale selezionato per la custodia del trasmettitore.

■ Codice d'ordine per "Custodia", opzione J "GT20, a doppio scomparto, in alluminio, rivestita, separata" :

Alluminio rivestito AlSi10Mg

- Codice d'ordine per "Custodia", opzione K "GT18 a doppio scomparto, 316L, separata": Acciaio fuso inossidabile, 1.4408 (CF3M)
 - Conforme a:
 - NACE MR0175
 - NACE MR0103

Tubi di misura

DN 15... 300 ($\frac{1}{2}$... 12"), pressioni nominali PN 10/16/25/40 /63/100, Classe 150/300 /600 e JIS 10K/20K

- Acciaio inox fuso, CF3M/1.4408
- Conforme a:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003
- DN15 150 (½ 6"): AD2000, campo di temperatura consentito -10 ... +400 °C (+14 ... +752 °F) limitato

DN 15 - 150 (1/2 - 6"), pressioni nominali PN 10/16/25/40, Classe 150/300:

- CX2MW simile ad Alloy C22/2.4602
- Conforme a:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

Sensore DSC

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione AA, BA, CA, DA, DB

Pressioni nominali PN 10/16/25/40/63/100, Classe 150/300/600, come pure JIS

Parti in contatto con il fluido (contrassegnate con "wet" sulla flangia del sensore DSC):

- Acciaio inox 1.4404 e 316 e 316L
- Conforme a:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Parti non in contatto con il fluido:

Acciaio inox 1.4301 (304)

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione **AB, AC, BB, CB, CC**

Pressioni nominali PN 10/16/25/40/63/100, Classe 150/300/600, come pure JIS 10K/20K:

Parti in contatto con il fluido (contrassegnate con "wet" sulla flangia del sensore DSC):

- Alloy C22, UNS N06022 simile ad Alloy C22/2.4602
- Conforme a:
 - NACE MR0175/ISO 15156-2015
 - NACE MR0103/ISO 17945-2015

Parti non in contatto con il fluido:

Alloy C22, UNS N06022 simile ad Alloy C22/2.4602

Cella di misura della pressione

Il codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA "Massa vapore" e DB "Massa gas/liquido" è disponibile per diametri nominali da DN 25/1. Non è possibile la pulizia priva d'olio o priva di grasso.

- Parti bagnate:
 - Connessione al processo Acciaio inox. 1.4404/316L
 - Membrana

Acciaio inox, 1.4435/316L

■ Parti non a contatto con liquidi:

Custodia

Acciaio inox, 1.4404

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA, DB

- Connessione sul corpo del misuratore: acciaio inox, 1.4404/316/316l
- Connessione al sifone ⁷⁾ Acciaio inox, 316/316L Sifone: acciaio inox, 1.4571
- Manicotto di serraggio: acciaio inox: 1.4571 (316Ti)
- Guarnizioni sul sifone del corpo del misuratore: pellicola di Sigraflex Z TM (con certificazione BAM (Federal Institute for Materials Research and Testing) per applicazioni con ossigeno)
- Valvola del manometro:
 PTFE (politetrafluoro-etilene)
 Acciaio inox, 1,4571 8)
- Valvola manometro della cella di misura della pressione: rame

Connessioni al processo

DN 15 - 300 ($\frac{1}{2}$ - 12"), pressioni nominali PN 10/16/25/40/63/100, Classe 150/300/600, come pure JIS 10K/20K:

Flange con adattatore a saldare DN 15 - 300 (1/2 - 12")

Conforme a:

NACE MR0175-2003

NACE MR0103-2003


I sequenti materiali sono disponibili in base alla pressione nominale:

- Acciaio inox, diverse certificazioni, 1.4404/F316/F316L)
- Alloy C22/2.4602
 - 🤁 Connessioni al processo disponibili

guarnizioni

- Grafite
 - Pellicola di Sigraflex ZTM (con certificazione BAM per applicazioni con ossigeno)
- FPM (VitonTM)
- Kalrez 6375TM
- Gylon 3504TM (con certificazione BAM per applicazioni con ossigeno)

Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA, DB Rame

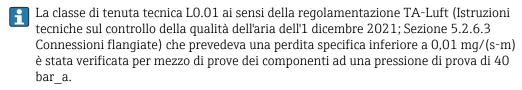

Supporto della custodia

Acciaio inox, 1.4408 (CF3M)

214

⁷⁾ Codice d'ordine per "Versione sensore"; sensore DSC; tubo di misura", opzione DA disponibile.

B) Solo per il codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LV: 316ti

Viti per sensore DSC

- Codice d'ordine per "Versione del sensore", opzione AA "Acciaio inox, A4-80 secondo ISO 3506-1 (316)"
- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione BA, CA, DA, DB Acciaio inox, A2 secondo ISO 3506-1 (304)
- Codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LL "AD 2000 (inclusa opzione JA +JB+JK) > DN25 inclusa opzione LK"
 Acciaio inox, A4 secondo ISO 3506-1 (316)
- Codice d'ordine per "Versione sensore", opzione AB, AC, BB, CB, CC Acciaio inox, 1.4980 secondo EN 10269 (Gr. 660 B)

Accessori

Custodia protettiva

Acciaio inox, 1.4404 (316L)

Raddrizzatore di flusso

- Acciaio inox, diverse certificazioni, 1.4404 (316, 316L)
- Conforme a:
 - NACE MR0175-2003
 - NACE MR0103-2003

Connessioni al processo

DN 15 - 300 ($\frac{1}{2}$ - 12"), pressioni nominali PN 10/16/25/40/63/100, Classe 150/300/600, come pure JIS 10K/20K:

Flange con adattatore a saldare DN 15 - 300 (1/2 - 12")


Conforme a:

NACE MR0175-2003

NACE MR0103-2003

I sequenti materiali sono disponibili in base alla pressione nominale:

- Acciaio inox, diverse certificazioni, 1.4404/F316/F316L)
- Alloy C22/2.4602

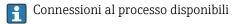

16.11 Operabilità

Lingue


Operatività nelle sequenti lingue:

- Mediante display locale:
- Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Olandese, Portoghese, Polacco, Russo, Svedese, Turco, Cinese, Giapponese, Coreano, Bahasa (Indonesiano), Vietnamita, Ceco
- Mediante tool operativo "FieldCare":
 Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Italiano, Cinese, Giapponese

Operatività locale

Mediante modulo display

Sono disponibili due moduli display:

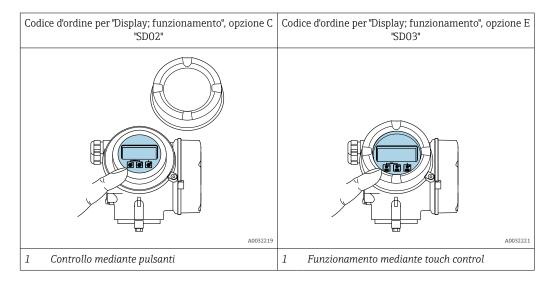

Elementi del display

- Display grafico a 4 righe, illuminato
- Retroilluminazione bianca; diventa rossa nel caso di errori del dispositivo
- Il formato per visualizzare le variabili misurate e quelle di stato può essere configurato caso per caso

Elementi operativi

- Controllo mediante tre pulsanti con custodia aperta: \boxdot , \boxdot , \boxdot
- $lue{}$ Controllo esterno mediante Touch Control (3 tasti ottici) senza aprire la custodia: $lue{}$, $lue{}$, $lue{}$
- Gli elementi operativi sono accessibili anche in alcune aree pericolose

Funzionalità addizionali


- Funzione di backup dati
 La configurazione del dispositivo può essere salvata nel modulo display.
- Funzione di confronto dati
 La configurazione del dispositivo salvata nel modulo display può essere confrontata con quella attuale del dispositivo.
- Funzione di trasferimento dati
 La configurazione del trasmettitore può essere trasferita a un altro dispositivo utilizzando il modulo display.

Mediante display separato FHX50



- Il display separato FHX50 non può essere combinato con il codice d'ordine per "Versione sensore, sensore DSC, tubo di misura", opzione DA "vapore massico" o opzione DB "gas/liquido massico".

Proline Prowirl F 200 HART Dati tecnici

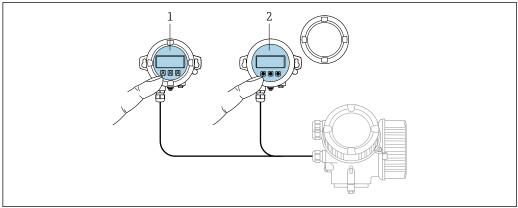

- Opzioni operative FHX50
- Display operativo e di visualizzazione SD02, pulsanti: per l'operatività si deve aprire il coperchio
- Display operativo e di visualizzazione SD03, pulsanti ottici: l'operatività è possibile attraverso il vetro del

Display ed elementi operativi

Il display e gli elementi operativi corrispondono a quelli del modulo display.

→ 🖺 68 Funzionamento a distanza Interfaccia service → 🖺 69

16.12 Certificati e approvazioni

I certificati e le approvazioni aggiornati del prodotto sono disponibili all'indirizzo www.endress.com sulla pagina del relativo prodotto:

- 1. Selezionare il prodotto utilizzando i filtri e il campo di ricerca.
- 2. Aprire la pagina del prodotto.
- 3. Selezionare **Downloads**.

Marchio CE

Il dispositivo è conforme ai requisiti legali delle direttive UE applicabili. Queste sono elencate, insieme agli standard applicati, nella relativa Dichiarazione di conformità UE.

Endress+Hauser, apponendo il marchio CE, conferma il risultato positivo delle prove esequite sull'apparecchiatura.

Marcatura UKCA

Il dispositivo soddisfa i requisiti legali delle normative UK applicabili (Statutory Instruments). Questi sono elencati nella Dichiarazione di conformità UKCA insieme ai relativi standard. Selezionando l'opzione d'ordine per la marcatura UKCA, Endress+Hauser conferma che il dispositivo ha superato con successo la valutazione ed il collaudo esponendo il marchio UKCA.

Indirizzo per contattare Endress+Hauser UK: Endress+Hauser Ltd. Floats Road Manchester M23 9NF Regno Unito www.uk.endress.com

Marcatura RCM

Il sistema di misura è conforme ai requisiti di compatibilità elettromagnetica della ACMA (Australian Communications and Media Authority).

Approvazione Ex

I dispositivi sono certificati per uso in aree pericolose e le relative istruzioni sono riportate nella documentazione separata "Istruzioni di sicurezza" (XA). La targhetta riporta un riferimento a questo documento.

Sicurezza funzionale

Il misuratore può essere impiegato per sistemi di monitoraggio della portata (min., max., campo) fino a SIL 2 (architettura a un canale; codice d'ordine per "Approvazione addizionale", opzione LA) e SIL 3 (architettura multicanale con ridondanza omogenea) ed è valutato indipendentemente e certificato da TÜV secondo IEC 61508.

Sono possibili i sequenti tipi di monitoraggio in apparecchiature di sicurezza:



Manuale di sicurezza funzionale con informazioni per il dispositivo SIL

Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)

- Con l'identificazione
 - a) PED/G1/x (x = categoria) o
 - b) PESR/G1/x (x = categoria)

sulla targhetta del sensore, Endress+Hauser conferma il rispetto dei "Requisiti di sicurezza fondamentali"

- a) specificati nell'Allegato I della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) $2014/68/\mathrm{UE}\ \mathrm{o}$
- b) nella Schedule 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.
- I dispositivi senza questo contrassegno (senza PED o PESR) sono stati progettati e costruiti secondo la norma di buona progettazione. Rispettano i requisiti di
 - a) Art. 4 Par. 3 della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 2014/68/UE o
 - b) Part 1, Par. 8 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.

La portata delle applicazioni è indicata

- a) nelle tabelle 6 ... 9 nell'Allegato II della Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) $2014/68/\mathrm{UE}\ \mathrm{o}$
- b) nella Schedule 3, Par. 2 degli Statutory Instruments 2016 N. 1105.

Esperienza

Il sistema di misura Prowirl 200 è il modello successivo di Prowirl 72 e Prowirl 73.

Standard e direttive esterne

■ EN 60529

Gradi di protezione garantiti dal corpo (codice IP)

■ DIN ISO 13359

Misura di portata per liquidi conduttivi in tubazioni chiuse - Misuratori di portata elettromagnetici di tipo flangiato - Lunghezza totale

■ ISO 12764:2017

Misura di portata dei fluidi in tubazioni chiuse - Misura della portata con misuratori di portata a vortice inseriti in tubazioni chiuse a sezione circolare che operano a pieno carico

■ EN 61010-1

Requisiti di sicurezza per apparecchiature elettriche di misura, controllo e laboratorio - Requisiti generali

■ EN 61326-1/-2-3

Requisiti EMC per apparecchiature elettriche di misura, controllo e per uso in laboratorio

■ NAMUR NE 21

Compatibilità elettromagnetica (EMC) dei processi industriali e delle attrezzature di controllo da laboratorio

■ NAMUR NE 32

Salvataggio dati nel caso di mancanza rete in campo e strumentazione di controllo con microprocessori

Proline Prowirl F 200 HART Dati tecnici

■ NAMUR NE 43

Standardizzazione del livello del segnale per le informazioni sui guasti dei trasmettitori digitali con segnale di uscita analogico.

■ NAMUR NE 53

Software per dispositivi da campo e dispositivi di elaborazione dei segnali con elettronica digitale

NAMUR NE 105

Specifiche per l'integrazione dei bus di campo in tool ingegneristici per dispositivi da campo

NAMUR NE 107

Automonitoraggio e diagnostica dei dispositivi da campo

■ NAMUR NE 131

Requisiti per dispositivi da campo in applicazioni standard

■ ETSI EN 300 328

Direttive per componenti a radiofreguenza di 2,4 GHz.

■ EN 301489

Compatibilità elettromagnetica e spettro delle radiofrequenze (Radio spectrum Matters - ERM).

16.13 Pacchetti applicativi

Sono disponibili numerosi pacchetti applicativi per ampliare le funzionalità del dispositivo. Possono essere utili per gestire aspetti legati alla sicurezza o requisiti applicativi specifici.

I pacchetti applicativi possono essere ordinati a Endress+Hauser con il dispositivo o in un secondo tempo. Informazioni dettagliate sul relativo codice d'ordine possono essere richieste all'Ufficio commerciale Endress+Hauser locale o reperite sulla pagina del prodotto del sito Endress+Hauser: www.endress.com.



Maggiori informazioni sui pacchetti applicativi: Documentazione speciale → ■ 222

Funzionalità diagnostica

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EA "HistoROM estesa"

Comprende funzioni estese per il registro eventi e l'attivazione della memoria del valore misurato.

Registro eventi:

La capacità di memoria è estesa da 20 (versione standard) fino a 100 inserimenti di messaggi.

Memorizzazione dei dati (registratore a traccia continua):

- La capacità di memoria è abilitata fino a 1000 valori misurati.
- Possono essere trasmessi fino a 250 valori misurati mediante ognuno dei 4 canali di memoria. L'intervallo di registrazione può essere definito e configurato dall'operatore.
- Le registrazioni del valore misurato sono accessibili mediante display locale o tool operativo ad es. FieldCare, DeviceCare o web server.



Per informazioni dettagliate, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.


Heartbeat Technology

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EB "Heartbeat Verification"

Heartbeat Verification

Rispetta i requisiti per la verifica tracciabile secondo DIN ISO 9001:2008 Clausola 7.6 a) "Controllo di apparecchiature per monitoraggio e misura".

- Collaudo funzionale in stato installato senza interrompere il processo.
- Risultati della verifica tracciabili su richiesta, rapporto compreso.
- Processo di collaudo semplice mediante controllo locale o altre interfacce operative.
- Chiara valutazione del punto di misura (corretto/errato) con collaudo ad elevata copertura nel contesto delle specifiche del produttore.
- Estensione degli intervalli di taratura in base alla valutazione di rischio dell'operatore.

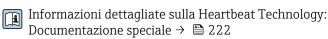

Rilevamento vapore umido

Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione ES "Rilevamento vapore umido"

Il rilevamento del vapore umido fornisce un parametro qualitativo per il controllo dell'applicazione a vapore. È un indicatore aggiuntivo per il controllo della qualità del vapore. Non appena la qualità del vapore scende al di sotto di x = 0.80 (80%) viene visualizzato un avviso.

- Parametro di qualità aggiuntivo per garantire un processo del vapore sicuro ed efficiente
- Indicatore aggiuntivo per monitorare il funzionamento delle trappole vapore



Per informazioni dettagliate, leggere le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

Misura vapore umido


Codice d'ordine per "Pacchetto applicativo", opzione EU "Misura vapore umido"

Misura innovativa della qualità del vapore e del livello di surriscaldamento.

Il pacchetto applicativo di rilevamento della qualità del vapore amplia la misura del vapore in modo da comprendere la costante visualizzazione della qualità del vapore. La qualità del vapore viene usata per calcolare la portata volumetrica e portata massica corrette e può essere assegnata alle uscite.

È possibile visualizzare la quantità di condensa. La valutazione dei dati consente di rilevare rapidamente eventuali scostamenti nel processo.

- La possibilità di definire liberamente i valori di segnalazione offre agli utenti un controllo ottimale del processo del vapore.
- Parametro di qualità aggiuntivo per garantire un processo del vapore sicuro ed efficiente.
- Indicatore aggiuntivo per monitorare il funzionamento delle trappole vapore.
- Abbinato alla compensazione attiva della pressione, il dispositivo garantisce la corretta misura del vapore.
- Calcolo automatico dello stato del vapore e misura corretta della quantità di vapore.
- Navigazione automatica attraverso le aree di vapore (vapore umido, vapore saturo e vapore surriscaldato).

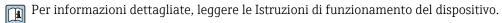

16.14 Accessori



Panoramica degli accessori ordinabili → 🖺 181

Proline Prowirl F 200 HART Dati tecnici

16.15 Documentazione



Per una descrizione del contenuto della documentazione tecnica associata, consultare:

- Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): inserire il numero di serie riportato sulla targhetta
- *Endress+Hauser Operations app*: inserire il numero di serie indicato sulla targhetta oppure effettuare la scansione del codice matrice presente sulla targhetta.

Documentazione standard

Istruzioni di funzionamento brevi

Istruzioni di funzionamento brevi per il sensore

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl F 200	KA01323D

Istruzioni di funzionamento brevi per il trasmettitore

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl 200	KA01326D

Informazioni tecniche

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl F 200	TI01333D

Descrizione dei parametri del dispositivo

Misuratore	Codice della documentazione
Prowirl 200	GP01109D

Documentazione supplementare in funzione del dispositivo

Istruzioni di sicurezza

Indice	Codice della documentazione
ATEX/IECEx Ex d	XA01635D
ATEX/IECEx Ex ia	XA01636D
ATEX/IECEx Ex ec, Ex ic	XA01637D
_C CSA _{US} XP	XA01638D
_C CSA _{US} IS	XA01639D
EAC Ex d	XA01684D
EAC Ex ia	XA01782D
EAC Ex ec, Ex ic	XA01685D
INMETRO Ex d	XA01642D
INMETRO Ex ia	XA01640D
INMETRO Ex ec, Ex ic	XA01641D
JPN Ex d	XA01766D
NEPSI Ex d	XA01643D
NEPSI Ex ia	XA01644D
NEPSI Ex ec, Ex ic	XA01645D

Indice	Codice della documentazione
UKEX Ex d	XA02630D
UKEX Ex ia	XA02631D
UKEX Ex ec, Ex ic	XA02632D

Manuale di sicurezza funzionale

Contenuto	Codice della documentazione
Proline Prowirl 200	SD02025D

Documentazione speciale

Indice	Codice della documentazione
Informazioni sulla Direttiva per i dispositivi in pressione (PED)	SD01614D
Heartbeat Technology	SD02029D
Rilevamento vapore umido	SD02032D
Misura vapore umido	SD02035D
Coperchio di protezione	SD00333F

Istruzioni di installazione

Indice	Nota
Istruzioni di installazione per le dotazioni di parti di ricambio e gli accessori	 L'elenco completo delle parti di ricambio disponibili è accessibile tramite Device Viewer → □ 178 Accessori ordinabili con relative istruzioni di installazione → □ 181

Indice analitico

A	
Abilitazione della protezione scrittura	
Requisiti	
Nella visualizzazione della navigazione	
Nella visualizzazione della navigazione	
Trasporto	
B Blocco del dispositivo, stato	,
C Campo applicativo Rischi residui)
Campo di applicazione della funzione Field Communicator	
Campo di funzioni72AMS Device Manager72SIMATIC PDM72Campo di misura186Campo di portata consentito192Campo di temperatura)
Temperatura di immagazzinamento	

Certificati	.7
Checklist	
Verifica finale del montaggio 3	
Verifica finale delle connessioni 5	
Classe climatica	
Classe di protezione	
Codice d'ordine	.7
Codice d'ordine esteso	
Cella di misura della pressione 2	02
Sensore	7
Trasmettitore	6
Codice di accesso 6	57
Input errato 6	7
	20
Collegamento	
ved Collegamento elettrico	
	<u>.</u> 5
Collegamento elettrico	
	52
	8
Commubox FXA291 6	
Field Communicator 475 6	
Field Xpert SFX350/SFX370 6	
Misuratore	
	8
Tool operativi	,0
*	59
,	58
Tool operativo (ad es. FieldCare, AMS Device	O
Manager, SIMATIC PDM) 6	. 0
Un'unità di alimentazione trasmettitore 6	
Compatibilità elettromagnetica	14
1	. ၁
Comportamento diagnostico	. ^
Simboli	
Spiegazione	υ
Condizioni ambiente	
Altezza operativa	
Resistenza a urti e vibrazioni 20	
Temperatura ambiente	
Temperatura di immagazzinamento 20	
	21
Condizioni di processo	
Perdita di carico	
Temperatura del fluido 20	
Condizioni operative di riferimento	
Consumo di corrente	
Controllo alla consegna	.5
D	
D	
Data di fabbricazione	
Data di produzione	
1	73
Dati tecnici, panoramica	
Definizione del codice di accesso	4

D	Tul(:
Descrizione comando	Interfaccia utente
ved Testo di istruzioni	Stabilire una connessione
Design	File descrittivi del dispositivo
Misuratore	Filosofia operativa
Device Viewer	Filtraggio del registro degli eventi 171
DeviceCare	Firmware
File descrittivo del dispositivo	Data di rilascio
Diagnostica	Versione
Simboli	Funzionamento
Dichiarazione di Conformità	Funzionamento a distanza
Dimensioni di installazione	Funzione del documento
Dimensioni di montaggio	Funzioni
ved Dimensioni di installazione	ved Parametri
DIP switch	G
ved Microinterruttore di protezione scrittura	_
Direttiva per i dispositivi in pressione (PED) 218	Gestione della configurazione del dispositivo 127, 129 Grado di protezione
Direzione del flusso	
Disabilitazione della protezione scrittura 133	Н
Display	HistoROM
Evento diagnostico attuale	
Evento diagnostico precedente 170	I
ved Display locale	ID produttore
Display locale	ID tipo di dispositivo
Schermata di navigazione	Identificazione del misuratore
ved Display operativo	Impostazione della lingua operativa
ved In condizione di allarme	Impostazioni Impostazioni
ved Messaggio diagnostico	Adattamento del misuratore alle condizioni di
Visualizzazione modifica 60	processo
Display on-site	Amministrazione
Display operativo	
Dispositivo	Caratteristiche del prodotto
Configurazione	
Documentazione	Composizione del gas
Documento	
Funzione 6	Configurazioni avanzate del display
Simboli 6	
_	Display locale
Ł	Fluido
Editor di testo 60	Gestione della configurazione del dispositivo
Editor numerico 60	
Effetto	Ingresso in corrente
Temperatura ambiente 202	Lingua dell'interfaccia
Elementi operativi	Regolazione del sensore
Elenco degli eventi	Reset del dispositivo
Elenco di diagnostica	Reset del totalizzatore
Equalizzazione del potenziale 52	Simulazione
Errore di misura massimo	Taglio di bassa portata
Esperienza	Totalizzatore
F	Unità di sistema
F	Uscita contatto
Field Communicator	Uscita impulsi
Funzione	Uscita impulsi/frequenza/contatto 91, 93
Field Communicator 475	Uscita in corrente
Field Xpert	Impostazioni dei parametri
Funzione	Amministrazione (Sottomenu)
Field Xpert SFX350	Compensazione esterna (Sottomenu)
FieldCare	Composizione gas (Sottomenu)
File descrittivo del dispositivo	Condizionamento uscita (Procedura guidata) 99
Funzione	Configurazione (Menu)

Configurazione backup display (Sottomenu) 127, 129	Menu
Configurazione Burst 1 n (Sottomenu) 75	Configurazione
Definire codice di accesso (Procedura quidata) 129	Diagnostica
Diagnostica (Menu)	Per impostazioni specifiche 102
Display (Procedura guidata) 97	Per la configurazione del dispositivo
Display (Sottomenu)	Menu contestuale
Gestione totalizzatore/i (Sottomenu)	Chiusura 63
Informazioni sul dispositivo (Sottomenu) 173	Richiamo
Ingresso corrente (Procedura quidata)	Spiegazione
Memorizzazione dati (Sottomenu)	Menu operativo
	*
Proprietà del fluido (Sottomenu)	Menu, sottomenu
Regolazione del sensore (Sottomenu) 119	Sottomenu e ruoli utente
Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato (Procedura	Struttura
guidata)	Messa in servizio
Selezione fluido (Procedura guidata) 85	Configurazione del dispositivo
Simulazione (Sottomenu)	Impostazioni avanzate
Taglio bassa portata (Procedura guidata) 100	Messaggi di errore
Totalizzatore (Sottomenu)	ved Messaggi di diagnostica
Totalizzatore 1 n (Sottomenu) 122	Messaggio diagnostico
Unità di sistema (Sottomenu) 80	Microinterruttore di protezione scrittura 134
Uscita in corrente 1 n (Procedura guidata) 90	Misuratore
Valore di uscita (Sottomenu)	Accensione
Valori ingresso (Sottomenu)	Conversione
Variabili di processo (Sottomenu)	Design
Informazioni diagnostiche	Installazione del sensore
DeviceCare	Preparazione al collegamento elettrico 45
Display locale	Preparazione per il montaggio
FieldCare	Rimozione
Panoramica	Riparazioni
Rimedi	Smaltimento
Struttura, descrizione 160, 162	Modalità burst
Informazioni su questo documento 6	Modulo elettronica I/O
Informazioni sulla versione del dispositivo 73	Modulo elettronica principale
Ingressi cavi	Morsetti
Dati tecnici	D.Y.
Ingresso	N
Ingresso cavo	Netilion
Classe di protezione	Nome del dispositivo
Installazione	Cella di misura della pressione 20
Integrazione di sistema	Nome dispositivo
Interruzione dell'alimentazione 197	Sensore
Isolamento galvanico	Trasmettitore
Isolamento termico	Norme e direttive
Ispezione	Numero di serie
Collegamento	, ,
Installazione	0
Merci ricevute	Operazioni di manutenzione
Mercrificevate	Opzioni operative
L	Orientamento (verticale, orizzontale)
	Officialition (verticule, offizzofficie)
Lettura dei valori di misura	P
Lingue, opzioni operative	Parametri
M	Inserimento di un valore
Marcatura RCM	Modifica
Marcatura UKCA	Parti di ricambio
Marchi registrati	Percorso di navigazione (visualizzazione della
Marchio CE	navigazione)
massima	Perdita di carico
Materiali	

Peso	Rimedi
Raddrizzatore di flusso 209	Chiusura
Sensore in versione separata	Richiamo
Unità ingegneristiche SI	Riparazione
Unità ingegneristiche US 208	Note
Trasporto (note)	Riparazione del dispositivo
Versione compatta	Riparazione di un dispositivo
-	
Unità ingegneristiche SI	Ripetibilità
Unità ingegneristiche US 207	Ritaratura
Posizione di montaggio	Rotazione del modulo display
Potenza assorbita	Rotazione della custodia del trasmettitore
Preparazioni al collegamento 45	Rotazione della custodia dell'elettronica
Preparazioni per il montaggio	ved Rotazione della custodia del trasmettitore
Pressione nominale	Ruoli utente
Sensore	
Principio di misura	S
Procedura quidata	Schermata di immissione 61
Condizionamento uscita	Schermata di navigazione
Definire codice di accesso	Nel sottomenu
Display	Nella procedura guidata 59
Ingresso corrente	Segnale di uscita
Selez. uscita Impulsi/Frequenza/Stato 91, 92, 93, 95	Segnale in caso di allarme
Selezione fluido	Segnali di stato
	Sensore
Taglio bassa portata	Installazione
Uscita in corrente 1 n	Servizi di Endress+Hauser
Protezione delle impostazioni dei parametri 133	Manutenzione
Protezione scrittura	
Mediante codice di accesso	Servizi Endress+Hauser
Mediante microinterruttore di protezione scrittura	Riparazione
	Sicurezza
Protezione scrittura hardware	Sicurezza del prodotto
Protocollo HART	Sicurezza funzionale (SIL)
Variabili del dispositivo	Sicurezza operativa
Variabili misurate	Sicurezza sul lavoro
Pulizia	SIL (sicurezza funzionale) 218
Pulizia esterna	SIMATIC PDM
Pulizia interna	Funzione
Sostituzione delle guarnizioni 176	Simboli
Sostituzione delle quarnizioni del sensore 176	Nell'area di stato del display locale 57
Sostituzione delle tenute della custodia 176	Nell'editor di testo e numerico 61
Pulizia esterna	Per bloccare
Pulizia interna	Per i menu
i unzia interna	Per i parametri
R	Per il comportamento diagnostico
Registratore a traccia continua	Per il numero del canale di misura 57
Registro eventi	
	Per il segnale di stato
Requisiti di installazione	Per il sottomenu
Isolamento termico	Per la comunicazione
Orientamento	Per la correzione 61
Tratti rettilinei in entrata e in uscita 25	Per la variabile misurata
Requisiti di montaggio	Per procedure guidate
Dimensioni di installazione 27	Sistema di misura
Posizione di montaggio	Smaltimento
Requisiti per il personale 9	Smaltimento degli imballaggi
Resistenza a urti e vibrazioni 203	Sostituzione
Restituzione	Componenti del dispositivo 178
Revisione del dispositivo	Sostituzione delle guarnizioni
Ricerca guasti	Sottomenu
Generale	Amministrazione

1	117
Composizione gas	
5	102
Configurazione backup display 127,	
Configurazione Burst 1 n	
Display	124
	171
	152
1	173
Memorizzazione dati	153
Panoramica	
Proprietà del fluido	
5	119
	131
	150
Totalizzatore 1 n	
Unità di sistema	
Valore di uscita	151
Valori ingresso	151
Variabili di processo 146,	147
Struttura	
Menu operativo	55
Struttura del sistema	
Sistema di misura	185
ved Design del misuratore	
_	
T	
Taglio bassa portata	195
Targhetta	
Cella di misura della pressione	
Sensore	17
Trasmettitore	. 16
Tasti operativi	
ved Elementi operativi	
Temperatura ambiente	
Effetto	202
Temperatura di immagazzinamento	. 21
Tempo di risposta	202
Tensione di alimentazione 43,	195
Testo di istruzioni	
Chiudere	65
Descrizione	65
Richiamare	. 65
Totalizzatore	
Configurazione	122
Trasmettitore	
Collegamento dei cavi di segnale	45
Rotazione del modulo display	
Rotazione della custodia	
Trasporto del misuratore	
Tratti rettilinei in entrata	
Tratti rettilinei in uscita	
	-
U	
Uso del misuratore	
Casi limite	. 9
Uso non corretto	
ved Uso previsto	
Uso previsto	. 9

Utensili Collegamento elettrico
V
Valori visualizzati
Per stato di blocco
Variabili di uscita
Variabili misurate
Calcolate
Misurate
ved Variabili di processo
Verifica finale del montaggio (checklist)
Verifica finale dell'installazione
Verifica finale delle connessioni
Verifica finale delle connessioni (checklist)
Versione separata
Connessione del cavo di collegamento 47
Versioni firmware
Visualizzazione della cronologia dei valori di misura 153
W
W@M Device Viewer



www.addresses.endress.com

