


Инструкция по эксплуатации Levelflex FMP51 Modbus

Уровнемер микроимпульсный



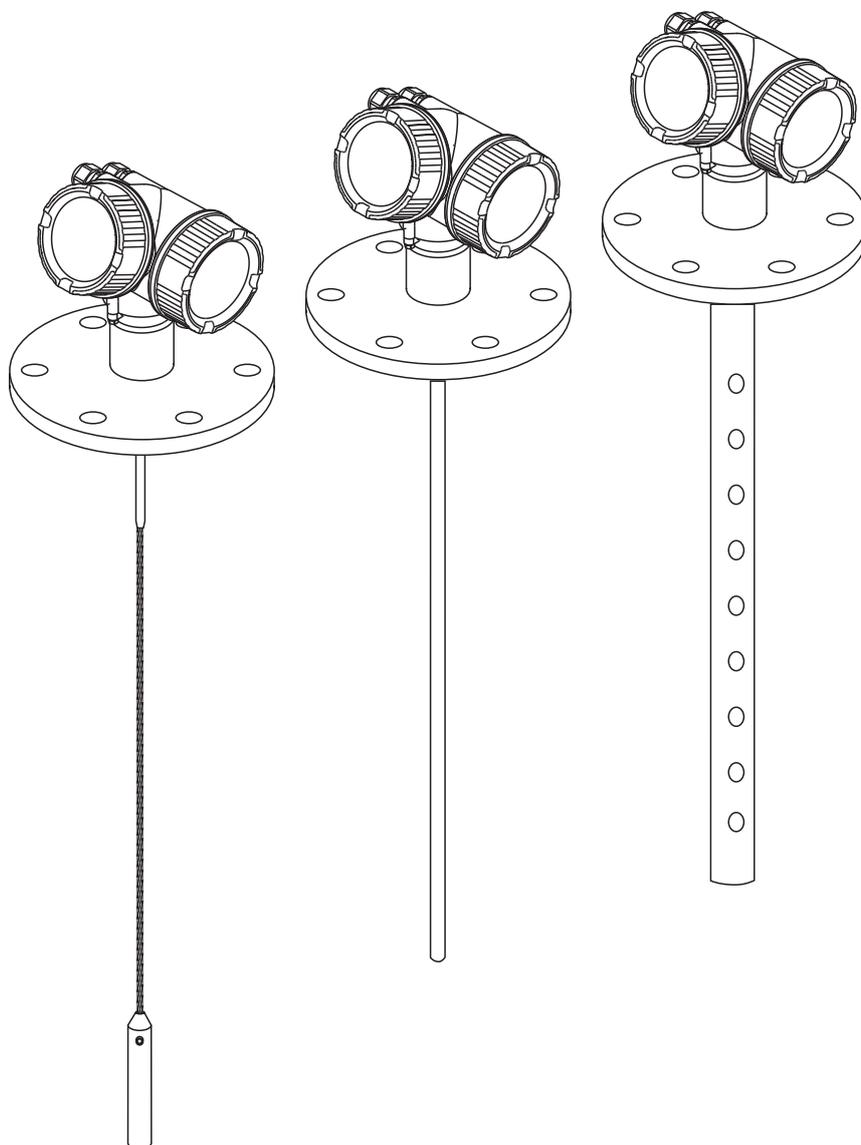

A0023555

Содержание

1	Важная информация о документе	5		
1.1	Функция документа	5		
1.2	Символы	5		
1.2.1	Символы по технике безопасности	5		
1.2.2	Электротехнические символы	5		
1.2.3	Символы инструментов	6		
1.2.4	Описание информационных символов	6		
1.2.5	Символы на рисунках	6		
1.2.6	Символы на приборе	7		
1.3	Сопроводительная документация	8		
1.4	Термины и сокращения	9		
1.5	Зарегистрированные товарные знаки	10		
2	Основные указания по технике безопасности	11		
2.1	Требования к работе персонала	11		
2.2	Назначение	11		
2.3	Техника безопасности на рабочем месте	12		
2.4	Эксплуатационная безопасность	12		
2.5	Безопасность изделия	12		
2.5.1	Маркировка CE	13		
2.5.2	Соответствие EAC	13		
2.6	Указания по технике безопасности (XA)	13		
2.6.1	Маркировка класса взрывозащищенности при наличии подсоединенного дистанционного дисплея FHX50	13		
3	Описание изделия	14		
3.1	Конструкция прибора	14		
3.1.1	Levelflex FMP51	14		
3.1.2	Корпус электронной части	15		
4	Приемка и идентификация изделия	16		
4.1	Приемка	16		
4.2	Идентификация изделия	16		
4.2.1	Заводская табличка	17		
5	Хранение, транспортировка	18		
5.1	Условия хранения	18		
5.2	Транспортировка прибора до точки измерения	18		
6	Монтаж	19		
6.1	Требования к монтажу	19		
6.1.1	Надлежащая монтажная позиция	19		
6.1.2	Применения с ограниченным монтажным пространством	21		
6.1.3	Примечания по механической нагрузке на зонд	23		
6.1.4	Описание присоединения к процессу	25		
6.1.5	Закрепление зонда	29		
6.1.6	Особые условия монтажа	32		
6.2	Монтаж прибора	41		
6.2.1	Необходимые инструменты	41		
6.2.2	Укорачивание зонда	41		
6.2.3	Монтаж прибора	43		
6.2.4	Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении	44		
6.2.5	Поворачивание корпуса первичного преобразователя	46		
6.2.6	Поворот дисплея	46		
6.3	Проверка после монтажа	48		
7	Электрическое подключение	49		
7.1	Условия подключения	49		
7.1.1	Назначение клемм	49		
7.1.2	Спецификация кабеля	51		
7.1.3	Источник питания	51		
7.1.4	Защита от перенапряжения	51		
7.1.5	Выходной сигнал	51		
7.1.6	Данные протокола	51		
7.2	Подключение измерительного прибора	52		
7.2.1	Штепсельные пружинные клеммы	53		
7.3	Проверка после подключения	54		
8	Опции управления	55		
8.1	Обзор	55		
8.1.1	Локальное управление	55		
8.1.2	Управление с помощью выносного дисплея и модуля управления FHX50	56		
8.1.3	Дистанционное управление	56		
8.2	Структура и функции меню управления	58		
8.2.1	Структура меню управления	58		
8.2.2	Уровни доступа и соответствующие им полномочия	60		
8.2.3	Защита от записи с помощью кода доступа	61		
8.2.4	Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа	62		
8.2.5	Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа	62		
8.2.6	Защита от записи посредством переключателя защиты от записи	62		
8.2.7	Активация и деактивация блокировки кнопок	64		

8.3	Устройство индикации и управления	65	12	Техническое обслуживание	95
8.3.1	Внешний вид устройства индикации	65	12.1	Очистка наружной поверхности	95
8.3.2	Элементы управления	68	13	Ремонт	96
8.3.3	Ввод чисел и текста	69	13.1	Общая информация о ремонте	96
8.3.4	Открытие контекстного меню	71	13.1.1	Принцип ремонта	96
8.3.5	Огибающая кривая на устройстве индикации и управления	72	13.1.2	Ремонт приборов во взрывозащищенном исполнении	96
9	Ввод в эксплуатацию с помощью мастера	73	13.1.3	Замена модуля электроники	96
10	Ввод в эксплуатацию с использованием меню управления	74	13.1.4	Замена прибора	96
10.1	Проверка монтажа и функциональная проверка	74	13.2	Запасные части	97
10.2	Установка рабочего языка	74	13.3	Возврат	97
10.3	Конфигурация измерения уровня	75	13.4	Утилизация	97
10.4	Конфигурация измерения уровня границы раздела фаз	77	14	Аксессуары	98
10.5	Запись эталонной кривой	79	14.1	Аксессуары к прибору	98
10.6	Конфигурация местного дисплея	80	14.1.1	Защитный козырек от атмосферных явлений	98
10.6.1	Заводские настройки местного дисплея для измерения уровня	80	14.1.2	Монтажный кронштейн для корпуса электронной части	99
10.6.2	Заводские настройки местного дисплея для измерения уровня границы раздела фаз	80	14.1.3	Монтажный комплект, изолированный	100
10.6.3	Регулировка местного дисплея	80	14.1.4	Центрирующая звездочка	101
10.7	Настройка интерфейса связи Modbus	81	14.1.5	Центрирующий груз	104
10.7.1	Параметры шины	81	14.1.6	Выносной дисплей FHX50	106
10.7.2	Параметры прибора	81	14.2	Аксессуары для связи	107
10.7.3	Параметры процесса	81	14.3	Аксессуары для обслуживания	107
10.8	Управление конфигурационными данными	82	14.4	Системные компоненты	107
10.9	Защита настроек от несанкционированного изменения	83	15	Меню управления	108
11	Диагностика, поиск и устранение неисправностей	84	15.1	Обзор меню управления (дисплей)	108
11.1	Устранение общих неисправностей	84	15.2	Обзор меню управления (программное обеспечение)	115
11.1.1	Общие ошибки	84	15.3	Меню "Настройка"	121
11.1.2	Ошибки настройки параметров	85	15.3.1	Мастер "Карта маски"	135
11.2	Диагностическая информация на локальном дисплее	87	15.3.2	Подменю "Расширенная настройка"	136
11.2.1	Диагностическое сообщение	87	15.4	Меню "Диагностика"	187
11.2.2	Вызов мер по устранению ошибок	89	15.4.1	Подменю "Перечень сообщений диагностики"	190
11.3	Диагностическое событие в программном обеспечении	90	15.4.2	Подменю "Журнал событий"	191
11.4	Перечень диагностических сообщений	91	15.4.3	Подменю "Информация о приборе"	192
11.5	Журнал событий	92	15.4.4	Подменю "Измеренное значение"	195
11.5.1	История событий	92	15.4.5	Подменю "Регистрация данных"	198
11.5.2	Фильтрация журнала событий	92	15.4.6	Подменю "Моделирование"	201
11.5.3	Обзор информационных событий	93	15.4.7	Подменю "Проверка прибора"	206
11.6	Версия программного обеспечения	94	15.5	Назначение регистра Modbus	208
			15.5.1	Таблица регистров	208
			15.5.2	Формат байтов диагностики	210
			15.5.3	Формат байтов состояния	210
			Алфавитный указатель	211	

1 Важная информация о документе

1.1 Функция документа

Это руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации, приемки и хранения продукта, его монтажа, подсоединения, ввода в эксплуатацию и завершая устранением неисправностей, сервисным обслуживанием и утилизацией.

1.2 Символы

1.2.1 Символы по технике безопасности

Символ	Значение
	ОПАСНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации приведет к серьезным или смертельным травмам.
	ОСТОРОЖНО! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к серьезным или смертельным травмам.
	ВНИМАНИЕ! Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Допущение такой ситуации может привести к травмам небольшой и средней тяжести.
	УКАЗАНИЕ! Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы

Символ	Значение
	Постоянный ток
	Переменный ток
	Постоянный и переменный ток
	Заземление Клемма заземления, которая еще до подключения уже заземлена посредством системы заземления.
	Защитное заземление (PE) Клемма, которая должна быть подсоединена к заземлению перед выполнением других соединений. Клеммы заземления расположены на внутренней и наружной поверхности прибора: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Внутренняя клемма заземления служит для подключения защитного заземления к линии электропитания; ▪ Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

1.2.3 Символы инструментов

Символ	Значение
 A0013442	Отвертка Torx
 A0011220	Плоская отвертка
 A0011219	Крестовая отвертка
 A0011221	Торцевой ключ
 A0011222	Шестигранный ключ

1.2.4 Описание информационных символов

Символ	Значение
	Разрешено Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.
	Предпочтительно Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.
	Запрещено Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.
	Подсказка Указывает на дополнительную информацию.
	Ссылка на документацию.
	Ссылка на страницу.
	Ссылка на рисунок.
	Указание, обязательное для соблюдения.
	Серия шагов.
	Результат действия.
	Помощь в случае проблемы.
	Внешний осмотр.

1.2.5 Символы на рисунках

Символ	Значение
1, 2, 3 ...	Номера пунктов
	Серия шагов
A, B, C, ...	Виды
A-A, B-B, C-C, ...	Разделы

Символ	Значение
	Взрывоопасная зона Указывает на взрывоопасную зону.
	Безопасная среда (невзрывоопасная зона) Указывает на невзрывоопасную зону.

1.2.6 Символы на приборе

Символ	Значение
	Указания по технике безопасности Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.
	Термостойкость соединительных кабелей Определяет минимальную термостойкость соединительных кабелей.

1.3 Сопроводительная документация

Документ	Назначение и содержание документа
Техническое описание TI01454F (FMP51, Modbus)	Информация о технических характеристиках и комплектации прибора В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.
Краткое руководство по эксплуатации KA01421F (FMP51, Modbus)	Информация по подготовке прибора к эксплуатации В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.
Описание параметров прибора GP01140F (FMP51, Modbus)	Справочная информация о параметрах Документ дает детальное описание каждого параметра меню управления. Документ предназначен для лиц, работающих с прибором на протяжении всего срока службы и выполняющих его настройку.

1.4 Термины и сокращения

Термин/сокращение	Пояснение
BA	Руководство по эксплуатации
KA	Краткое руководство по эксплуатации
TI	Техническое описание
SD	Сопроводительная документация
XA	Указания по технике безопасности
PN	Номинальное давление
MPD	Максимальное рабочее давление Значение MPD также указано на заводской табличке.
ToF	Время полета
ϵ_r (значение постоянного тока)	Относительная диэлектрическая постоянная
BD	Блокирующая дистанция; в пределах блокирующей дистанции не анализируются никакие сигналы.
ПЛК	Программируемый логический контроллер
CDI	Единый интерфейс данных

1.5 Зарегистрированные товарные знаки

Modbus®

Зарегистрированный товарный знак SCHNEIDER AUTOMATION, INC.

KALREZ®, VITON®

Зарегистрированный товарный знак компании DuPont Performance Elastomers L.L.C., Уилмингтон, США.

TEFLON®

Зарегистрированный товарный знак компании E.I. DuPont de Nemours & Co., Уилмингтон, США.

TRI CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак компании Alfa Laval Inc., Кеноша, США.

NORD-LOCK®

Зарегистрированный товарный знак компании Nord-Lock International AB.

FISHER®

Зарегистрированный товарный знак компании Fisher Controls International LLC, Маршалтаун, США.

MASONEILAN®

Зарегистрированный товарный знак компании Dresser, Inc., Аддисон, США.

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- ▶ Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- ▶ Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Назначение

Область применения и измеряемые среды

Описываемый в настоящем руководстве по эксплуатации измерительный прибор предназначен только для измерения уровня и границы раздела фаз в жидких средах. Также, в зависимости от заказанного исполнения, прибор можно использовать для измерения потенциально взрывоопасных, горючих, токсичных и окисляющих сред.

Принимая во внимание предельные значения, указанные в разделе «Технические характеристики» и перечисленные в руководстве по эксплуатации и сопроводительной документации, этот измерительный прибор может использоваться только для следующих измерений:

- ▶ измеряемые переменные процесса: уровень и/или граница раздела фаз;
- ▶ расчетные переменные процесса: объем или масса в резервуарах произвольной формы (рассчитывается на основе уровня с помощью функции линеаризации).

Чтобы во время работы измерительный прибор оставался в рабочем состоянии:

- ▶ используйте прибор для измерения только тех сред, к воздействию которых устойчивы его смачиваемые части;
- ▶ соблюдайте предельные значения, указанные в разделе «Технические характеристики».

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

Остаточный риск

Корпус электронной части и встроенные компоненты (например, дисплей, главный модуль электроники и электронный модуль ввода/вывода) могут нагреваться до 80 °C (176 °F) за счет теплопередачи от процесса, а также вследствие рассеивания мощности на электронных компонентах. Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре измеряемой среды.

Опасность ожога вследствие контакта с нагретыми поверхностями!

- ▶ Для высоких температур процесса: во избежание ожогов установите защиту от соприкосновения.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с прибором:

- ▶ в соответствии с федеральным/национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

При использовании зондов с разборными стержнями возможно проникновение среды в соединения между отдельными деталями стержня. Эта среда может выходить наружу при ослаблении соединений. При работе с опасными (например, агрессивными или токсичными) средами это может привести к травмам.

- ▶ При разборке соединений между отдельными деталями стержня зонда используйте средства защиты, предназначенные для работы с данной средой.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность травмирования!

- ▶ Эксплуатация прибора должна осуществляться, только если он находится в надлежащем техническом состоянии и работает безотказно.
- ▶ Ответственность за работу прибора без помех несет оператор.

Модификация прибора

Несанкционированные модификации прибора запрещены и могут привести к возникновению непредвиденной опасной ситуации.

- ▶ Если, несмотря на это, необходима модификация, проконсультируйтесь с производителем.

Ремонт

Чтобы обеспечить продолжительную надежную и безопасную работу,

- ▶ Выполняйте ремонт прибора, только если он прямо разрешен.
- ▶ Ознакомьтесь с федеральным/национальным законодательством, касающимся ремонта электрического прибора.
- ▶ Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары, выпускаемые производителем.

Взрывоопасные зоны

Чтобы избежать опасности травмирования персонала и повреждения оборудования при использовании прибора в опасной зоне (например, защита от взрыва, безопасность герметичного сосуда):

- ▶ Основываясь на данных паспортной таблички, проверьте, разрешено ли использовать прибор в опасной зоне.
- ▶ Изучите спецификации, приведенные в отдельной дополнительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства по эксплуатации.

2.5 Безопасность изделия

Данный измерительный прибор разработан в соответствии с современными требованиями к безопасной работе, прошел испытания и поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Прибор соответствует применимым стандартам и нормам.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

- ▶ Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

2.5.1 Маркировка CE

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии ЕС.

Нанесением маркировки CE изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

2.5.2 Соответствие EAC

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив EAC. Эти директивы и действующие стандарты перечислены в заявлении о соответствии EAC.

Нанесением маркировки EAC изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

2.6 Указания по технике безопасности (XA)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (XA). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.

Позиция заказа 010 «Сертификат»		Позиция заказа 020 «Схема подключения, выходной сигнал»		Указания по технике безопасности
Опция	Значение	Опция	Значение	
CC	CSA C/US XP Кл. I, разд. 1, гр. A-D	M	4-проводное подключение, Modbus RS485	XA01700F
C3	CSA C/US XP Кл. I, II, III, разд. 1, гр. A-G; Кл. I, AEx d [ia] IIC/ Ex d [ia] IIC; Кл. I, разд. 2, гр. A-D	M	4-проводное подключение, Modbus RS485	XA01700F

 Код соответствующих указаний по технике безопасности (XA) для сертифицированных приборов приводится на заводской табличке.

2.6.1 Маркировка класса взрывозащищенности при наличии подсоединенного дистанционного дисплея FHX50

Если прибор подготовлен для подключения дистанционного дисплея FHX50 (спецификация: позиция 030: «Дисплей, управление», опция L или M), маркировка Ex в некоторых сертификатах изменяется в соответствии со следующей таблицей:¹⁾


Позиция 010 «Сертификат»	Позиция 030 «Дисплей, управление»	Маркировка класса взрывозащищенности
BG	L, M или N	ATEX II 3G Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
BH	L, M или N	ATEX II 3G Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
B3	L, M или N	ATEX II 1/2G Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, ATEX II 1/2D Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db
IG	L, M или N	МЭК Ex Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc
И	L, M или N	МЭК Ex Ex ic [ia Ga] IIC T6 Gc
I3	L, M или N	МЭК Ex Ex d [ia] IIC T6 Ga/Gb, МЭК Ex Ex ta [ia Db] IIIC Txx°C Da/Db

1) На маркировку сертификатов, не указанных в этой таблице, FHX50 не влияет.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция прибора

3.1.1 Levelflex FMP51

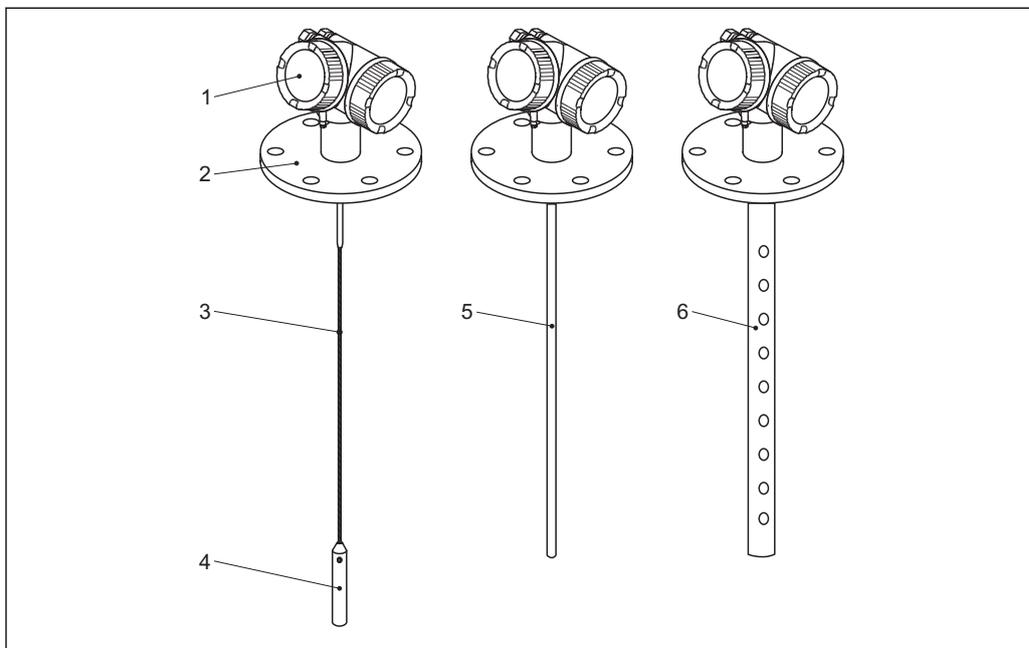


A0012399

1 Конструкция Levelflex

- 1 Корпус электронной части
- 2 Присоединение к процессу (фланцевое)
- 3 Тросовый зонд
- 4 Груз на конце зонда
- 5 Стержневой зонд
- 6 Коаксиальный зонд

3.1.2 Корпус электронной части

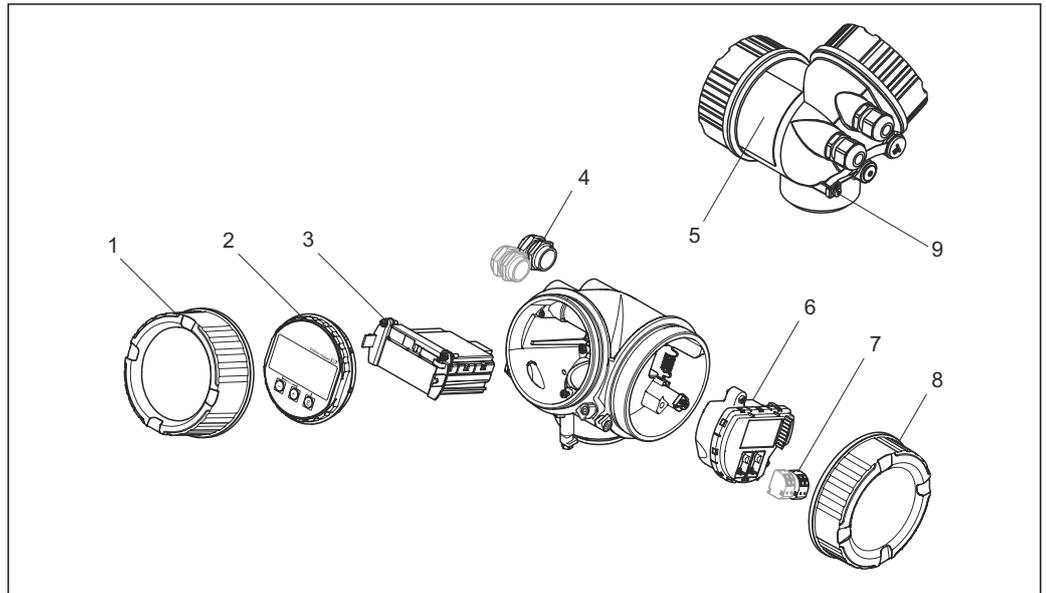

A0012422

2 Конструкция корпуса электронной части

- 1 Крышка отсека электронной части
- 2 Дисплей
- 3 Главный модуль электроники
- 4 Кабельное уплотнение (1 или 2 в зависимости от исполнения прибора)
- 5 Заводская табличка
- 6 Электронный модуль ввода/вывода
- 7 Клеммы (пружинные штепсельные клеммы)
- 8 Крышка клеммного отсека
- 9 Клемма заземления

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

При получении комплекта проверьте следующее:

- Совпадает ли код заказа в транспортной накладной с кодом заказа на наклейке прибора?
- Не поврежден ли прибор?
- Совпадают ли данные на заводской табличке прибора с данными заказа в транспортной накладной?
- Если применимо (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (XA)?




Если какое-либо из этих условий не выполнено, обратитесь к поставщику.

4.2 Идентификация изделия

Для идентификации измерительного прибора доступны следующие варианты:

- данные на заводской табличке;
- код заказа с расшифровкой функций и характеристик прибора в накладной.

4.2.1 Заводская табличка

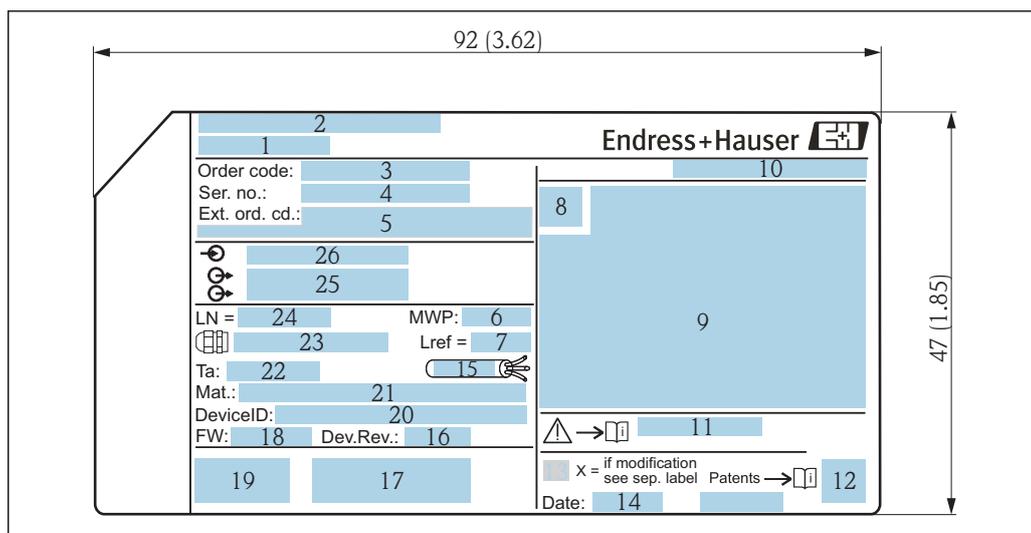

3 Заводская табличка Levelflex; размеры: мм (дюйм)

- 1 Имя прибора
- 2 Адрес изготовителя
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Рабочее давление
- 7 Компенсация газовой фазы: эталонное расстояние
- 8 Символ сертификата
- 9 Данные о сертификатах
- 10 Степень защиты: например, IP, NEMA
- 11 Номер соответствующих указаний по технике безопасности: например, XA, ZD, ZE
- 12 Двумерный матричный код (QR-код)
- 13 Отметка о модификации
- 14 Дата изготовления: год-месяц
- 15 Разрешенный диапазон температуры для кабеля
- 16 Исполнение прибора (Dev.Rev.)
- 17 Дополнительная информация об исполнении прибора (сертификаты, одобрения, протоколы передачи данных): например, SIL, PROFIBUS
- 18 Версия программного обеспечения (FW)
- 19 Маркировка CE, C-Tick
- 20 ID прибора
- 21 Материал смачиваемых частей
- 22 Разрешенная температура окружающей среды (T_a)
- 23 Размер резьбы кабельных уплотнений
- 24 Длина зонда
- 25 Сигнальные выходы
- 26 Рабочее напряжение

i На заводской табличке указывается только 33 символа из расширенного кода заказа. Если расширенный код заказа имеет длину более 33 символов, оставшиеся символы на табличке не указываются. Полный расширенный код заказа можно просмотреть в меню управления прибора в параметре: параметр **Расширенный заказной код 1 до 3**.

5 Хранение, транспортировка

5.1 Условия хранения

- Разрешенная температура при хранении: -40 до $+80$ °C (-40 до $+176$ °F).
- Используйте оригинальную упаковку.


5.2 Транспортировка прибора до точки измерения

⚠ ОСТОРОЖНО

Корпус или зонд может быть поврежден или разрушен.

Опасность несчастного случая!

- ▶ Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу.
- ▶ Зацепляйте подъемные устройства (стропы, серьги и т.п.) не за корпус или зонд, а за присоединение к процессу. Во избежание перекоса учитывайте расположение центра масс прибора.
- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и транспортировке приборов массой свыше 18 кг (39,6 фунт) (МЭК 61010).

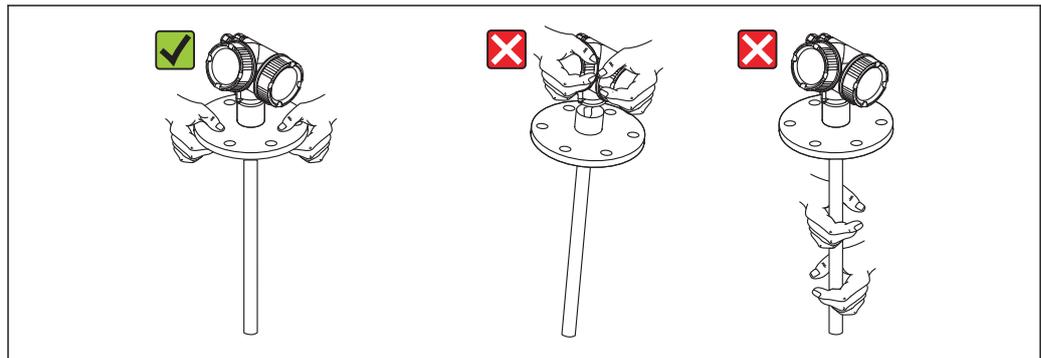


A0013920

6 Монтаж

6.1 Требования к монтажу

6.1.1 Надлежащая монтажная позиция

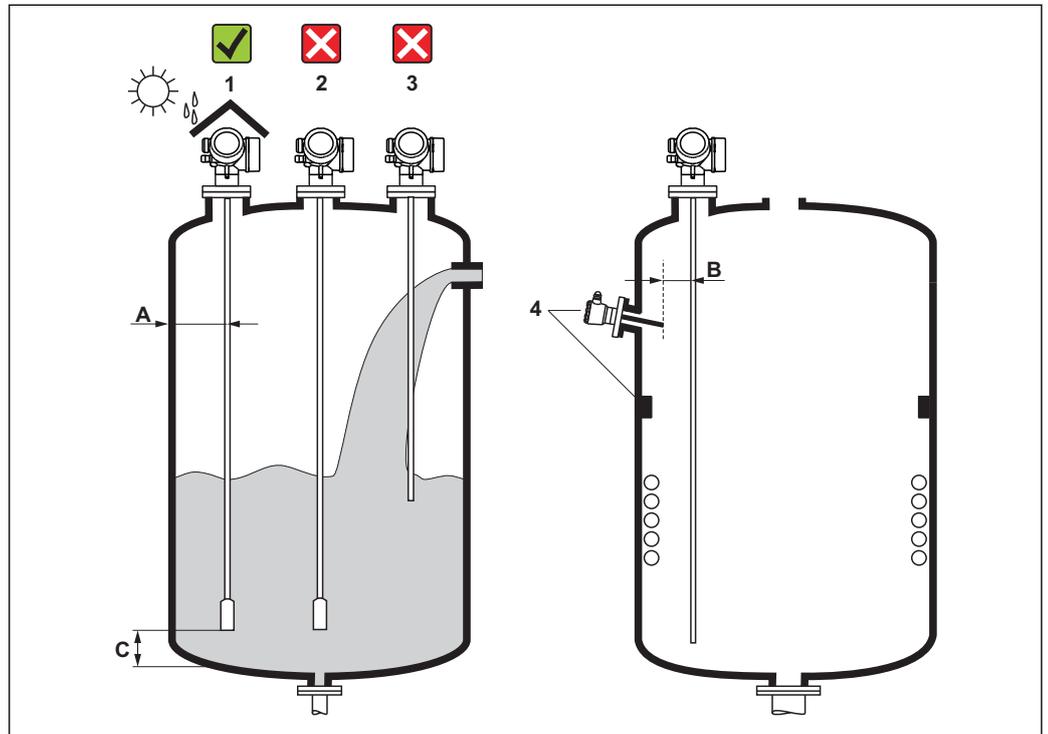

4 Требования к монтажу для Levelflex

A0012606

Монтажные расстояния

- Расстояние (А) между стеной и стержневым/тросовым зондом:
 - с гладкими металлическими стенками: > 50 мм (2 дюйм);
 - с пластмассовыми стенками: > 300 мм (12 дюйм) до металлических деталей вне резервуара;
 - с бетонными стенками: > 500 мм (20 дюйм), в противном случае доступный диапазон измерений может быть сокращен.
- Расстояние (В) между стержневым или тросовым зондом и внутренней арматурой резервуара: > 300 мм (12 дюйм).
- При использовании более одного Levelflex: минимальное расстояние между осями датчиков: 100 мм (3,94 дюйм).
- Расстояние (С) от конца зонда до дна резервуара:
 - тросовый зонд: >150 мм (6 дюйм);
 - стержневой зонд: >10 мм (0,4 дюйм);
 - коаксиальный зонд: >10 мм (0,4 дюйм).

i Для коаксиальных зондов расстояние до стены и внутренней арматуры может быть произвольным.

Дополнительные условия

- При монтаже на улице можно установить защитный козырек (1).
- В металлических резервуарах: не рекомендуется монтировать зонд в центре резервуара (2), поскольку это может привести к усилению эхо-сигнала помех. Если невозможно избежать установки в центре, то после ввода прибора в эксплуатацию крайне необходимо выполнить сканирование и подавление эхо-сигнала помех.
- Не устанавливайте зонд в поток загружаемой среды (3).
- Избегайте изгибания тросового зонда во время установки или эксплуатации (например, при перемещении среды к стене бункера), выбрав подходящее место для монтажа.


 Для тросовых зондов с незакрепленным концом (зонд не фиксируется на дне) расстояние между тросом зонда и внутренней арматурой резервуара во время всего процесса не должно быть меньше 300 мм (12 дюймов). Периодический контакт между грузом зонда и дном резервуара не влияет на точность измерений, если диэлектрическая постоянная среды составляет не менее $\text{ДП} = 1,8$.

 При монтаже корпуса электроники в нише (например, в бетонном перекрытии), соблюдайте минимальное расстояние 100 мм (4 inch) между крышкой клеммного блока/отсека электроники и стеной. В противном случае клеммный отсек/отсек электроники после установки будет недоступен.

6.1.2 Применения с ограниченным монтажным пространством

Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении

Прибор с датчиком в раздельном исполнении подходит для применений с ограниченным монтажным пространством. В этом случае корпус электронной части устанавливается отдельно в легкодоступном месте.

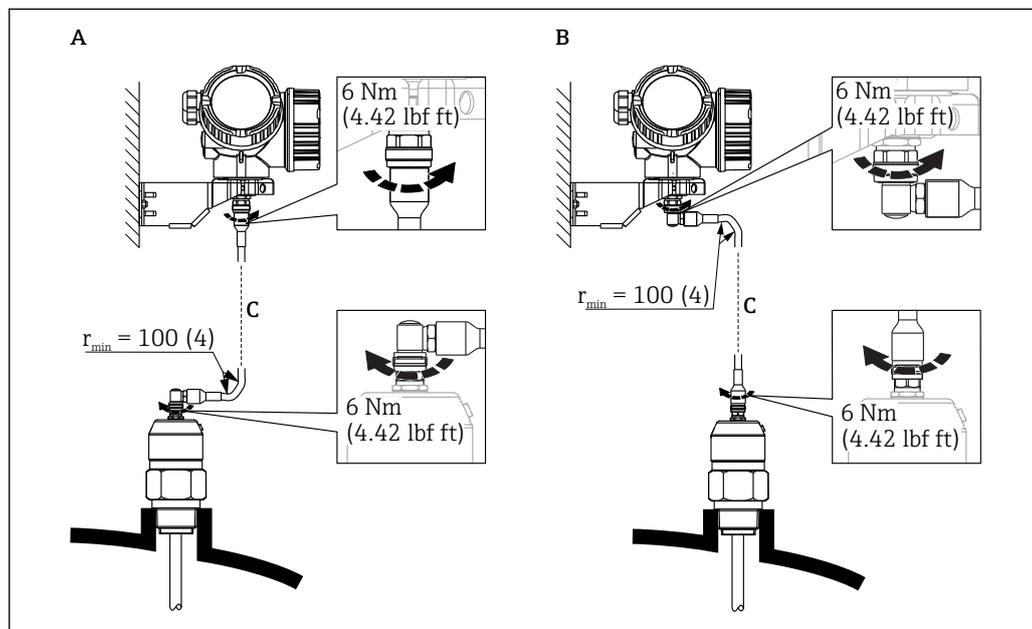


A Угловая вилка к зонду

B Угловая вилка к корпусу электронной части

C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

- Спецификация, позиция 600 «Исполнение зонда»:
 - опция MB «Датчик в раздельном исполнении, кабель 3 м/9 футов»;
 - опция MC «Датчик в раздельном исполнении, кабель 6 м/18 футов»;
 - опция MD «Датчик в раздельном исполнении, кабель 9 м/27 футов».
 - Кабель дистанционного управления входит в комплект поставки этих исполнений прибора.
Минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 inch).
 - Монтажный кронштейн для корпуса электронной части входит в комплект поставки этих исполнений прибора. Опции монтажа:
 - настенный монтаж;
 - монтаж на трубопроводе; диаметр: от 42 до 60 мм (от 1-1/4 до 2 дюймов).
 - Соединительный кабель имеет одну прямую и одну угловую вилку (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединена к зонду или корпусу электроники.
- i** Зонд, электроника и соединительный кабель отрегулированы таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Они маркируются общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковым серийным номером.

Разборные зонды

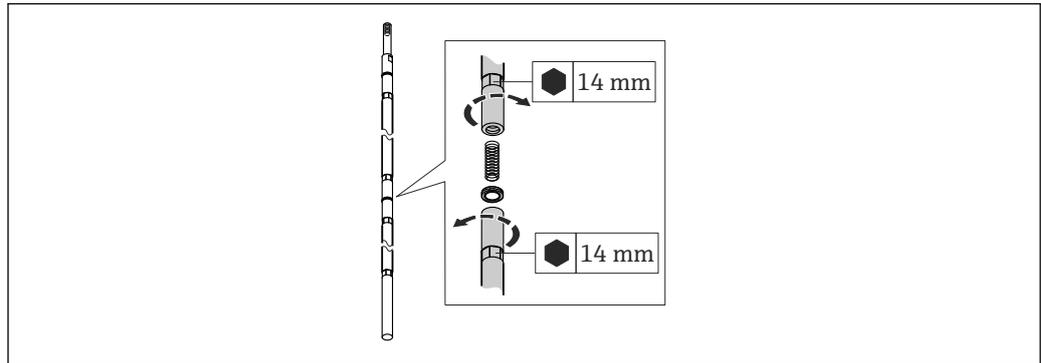

A0021647

В условиях недостаточного монтажного пространства (расстояния до потолка) рекомендуется использовать разборные стержневые зонды (ϕ 16 мм).

- Максимальная длина зонда 10 м (394 дюйм).
- Макс. несущая способность боковых стенок 30 Нм.
- Зонды могут разбираться на несколько частей следующей длины:
 - 500 мм (20 дюйм)
 - 1 000 мм (40 дюйм)
- Момент затяжки: 15 Нм.

6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд

Предел прочности тросовых зондов на растяжение

Датчик	Позиция 060	Зонд	Предел прочности на растяжение (кН)
FMP51	LA, LB MB, MD	Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316	5

Прочность стержневых зондов на изгиб

Датчик	Позиция 060	Зонд	Прочность на изгиб (Н·м)
FMP51	AA, AB	Стержень 8 мм (1/3 дюйма) 316L	10
	AC, AD	Стержень 12 мм (1/2 дюйма) 316L	30
	AL, AM	Стержень 12 мм (1/2 дюйма) AlloyC	30
	BA, BB, BC, BD	Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L, разборный	30

Изгибающая нагрузка (момент), обусловленная потоком жидкости

Формула расчета изгибающего момента M , действующего на зонд:

$$M = c_w \cdot \rho / 2 \cdot v^2 \cdot d \cdot L \cdot (L_N - 0,5 \cdot L),$$

где:

c_w : коэффициент трения;

ρ (кг/м³): плотность среды;

v (м/с): скорость среды перпендикулярно стержню зонда;

d (м): диаметр стержня зонда;

L (м): уровень;

L_N (м): длина зонда.


Пример расчета

Коэффициент трения c_w 0,9 (исходя из того, что турбулентный поток – высокое число Рейнольдса)


Плотность ρ (кг/м³) 1000 (например, вода)

Диаметр зонда d (м) 0,008

$L = L_N$ (наиболее неблагоприятный вариант)

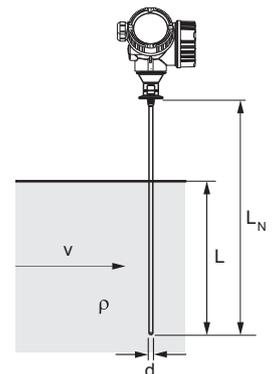

A0014175

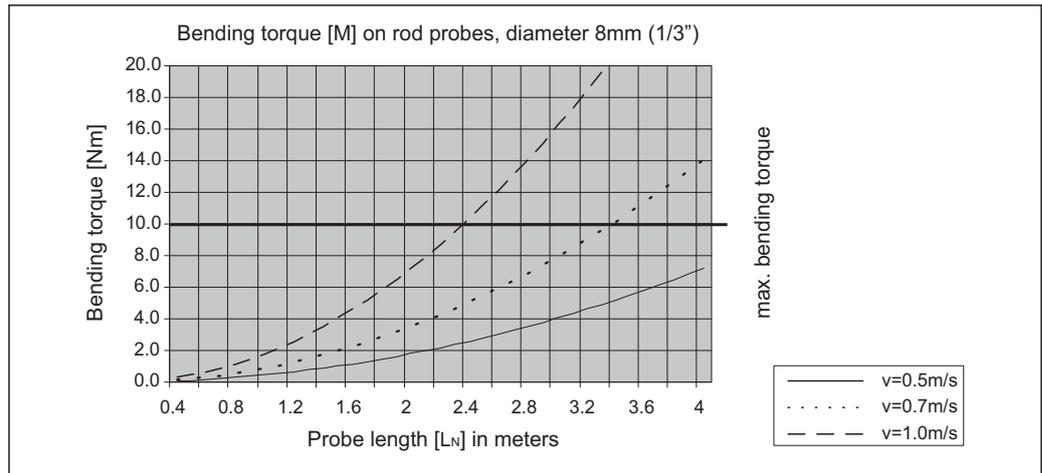

A0014182-RU


Прочность коаксиальных зондов на изгиб

Датчик	Позиция 060	Присоединение к процессу	Зонд	Прочность на изгиб (Н·м)
FMP51	UA, UB	Резьба G $\frac{3}{4}$ или NPT $\frac{3}{4}$	Коакс. 316L, Ø 21,3 мм	60
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Резьба G1$\frac{1}{2}$ или NPT1$\frac{1}{2}$ ■ Фланец 	Коакс. 316L, Ø 42,4 мм	300
	UC, UD	Фланец	Коакс. AlloyC, Ø 42,4 мм	300

6.1.4 Описание присоединения к процессу

Зонды крепятся к резьбовому или фланцевому присоединению к процессу. Если во время установки существует опасность того, что конец зонда коснется дна резервуара, зонд необходимо укоротить и зафиксировать →  29.

Резьбовое соединение

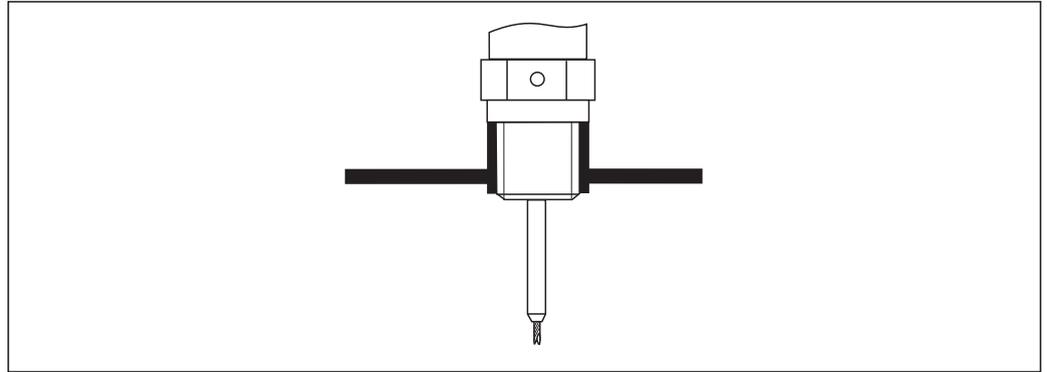

 5 Монтаж с резьбовым соединением; уровень с верхом резервуара

Уплотнение


Резьба и тип уплотнения соответствуют DIN 3852, часть 1, резьбовая пробка, форма А.

Возможно уплотнение с помощью уплотнительных колец следующих типов.

- Резьба G3/4": в соответствии с DIN 7603, размер 27 x 32 мм.
- Резьба G1-1/2": в соответствии с DIN 7603, размер 48 x 55 мм.

В соответствии с данным стандартом в форме А, С или D используйте уплотнительное кольцо и материал, который устойчив в данной области применения.

Монтаж патрубка

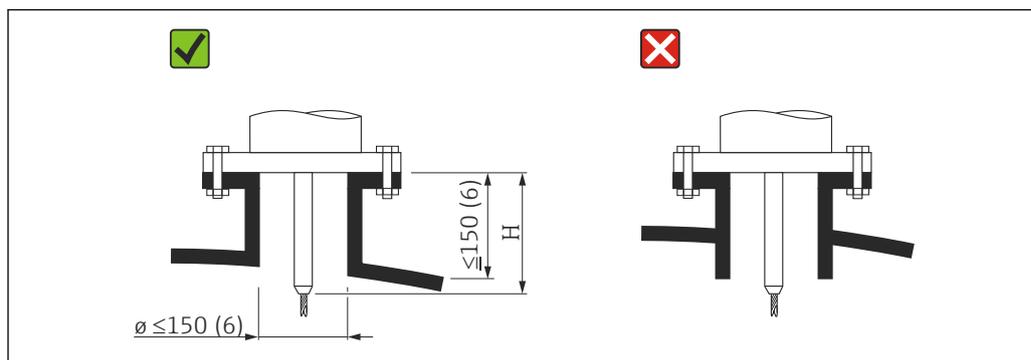

A0015122

H Длина центрирующего стержня или жесткой части тросового зонда

- Допустимый диаметр патрубка: ≤ 150 mm (6 in).
При большем диаметре патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.
Для патрубков $\geq DN300$: → 28.
 - Допустимая высота патрубка ²⁾: ≤ 150 mm (6 in).
При большей длине патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.
Патрубки большей высоты могут заключаться в специальные корпуса (см. раздел «Центрирующий стержень»).
 - Конец патрубка должен располагаться заподлицо с крышей резервуара во избежание кольцеобразования.
- i** В термоизолированных резервуарах патрубков должен быть также изолирован для предотвращения образования конденсата.

2) Более высокие патрубки по запросу.


Центрирующий стержень

При использовании тросовых зондов может потребоваться исполнение с центрирующим стержнем, чтобы стержень зонда не соприкасался со стенкой патрубка.

Зонд	Макс. длина патрубка (= длина центрирующего стержня)	Опция для выбора в позиции 060 «Зонд»
FMP51	150 мм	LA
	6 дюймов	LB
	300 мм	MB
	12 дюймов	MD

Монтаж в патрубки $\geq DN300$

Если невозможно избежать установки в патрубки ≥ 300 мм/12 дюймов, то установка должна выполняться в соответствии со следующей схемой.

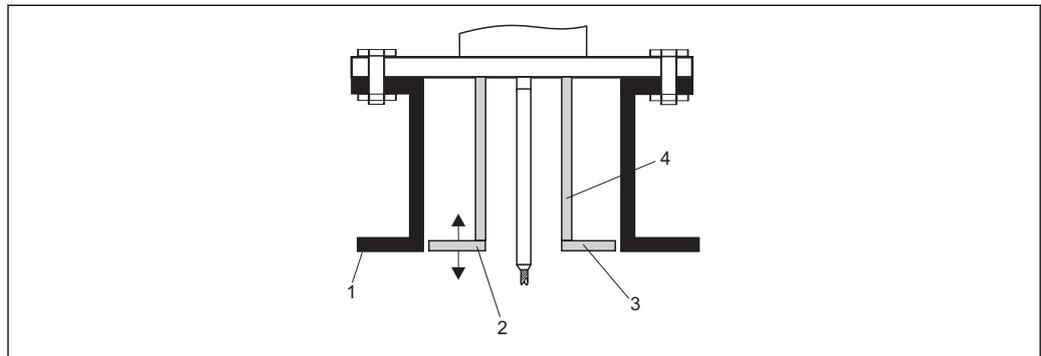


A0014199

- 1 Нижний край патрубка
- 2 Примерно вровень с нижним краем патрубка (± 50 мм/2 дюйма)
- 3 Пластина
- 4 Труба Φ от 150 до 180 мм (от 6 до 7 дюймов)

Диаметр патрубка	Диаметр пластины
300 мм (12 дюймов)	280 мм (11 дюймов)
≥ 400 мм (16 дюймов)	≥ 350 мм (14 дюймов)

6.1.5 Закрепление зонда

Закрепление тросовых зондов

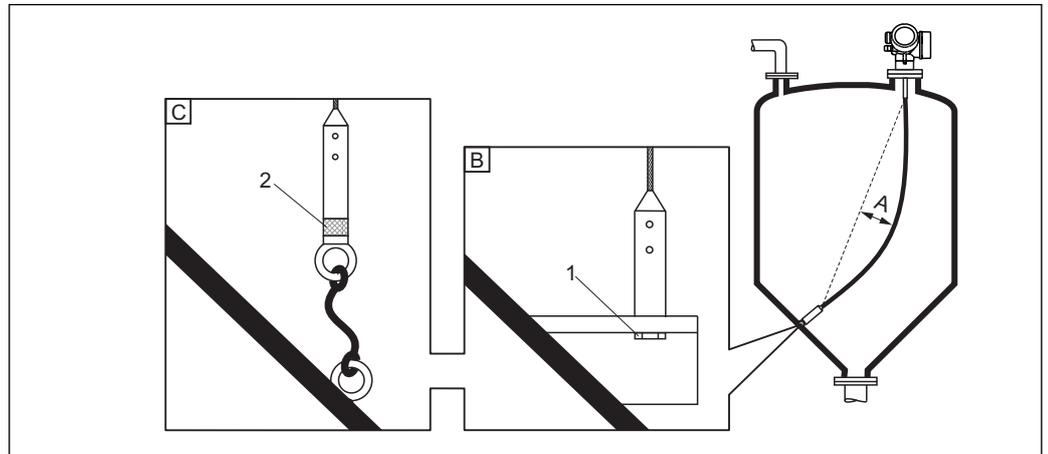

A Провисание троса: ≥ 1 см на 1 м длины зонда (0,12 дюйма на 1 фут длины зонда)

B Надежно заземленный конец зонда

C Надежно изолированный конец зонда


1: Монтаж и контакт с болтом

2 Монтажный комплект изолирован

- Конец зонда необходимо закреплять в следующих случаях. если в противном случае зонд случайно соприкасается со стенками резервуара, выпускным отверстием, внутренней арматурой и другими деталями установки.
- Конец зонда можно закрепить на внутренней резьбе: трос 4 мм (1/6 дюйма), 316: М 14.
- Крепеж должен быть также надежно заземлен или изолирован. Если невозможно смонтировать груз зонда с изолированным соединением, его можно закрепить с помощью изолированной проушины, приобретаемой дополнительно.
- Для предотвращения чрезмерной растягивающей нагрузки (например, вследствие теплового расширения) и риска разрыва троса, трос должен провисать. Выберите трос длиннее, чем требуемый диапазон измерения, образовав в середине троса провисание ≥ 1 см/(1 м длины троса) (0,12 дюйма/(1 фут длины троса)).
Предел прочности тросовых зондов на растяжение: → 23.

Закрепление стержневых зондов

- По сертификату WHG: для зондов длиной ≥ 3 м (10 фут) необходима опора.
- В общем случае при горизонтальном потоке (например, от мешалки) или сильной вибрации стержневые зонды необходимо монтировать на опоре.
- Стержневые зонды монтируются за конец зонда.

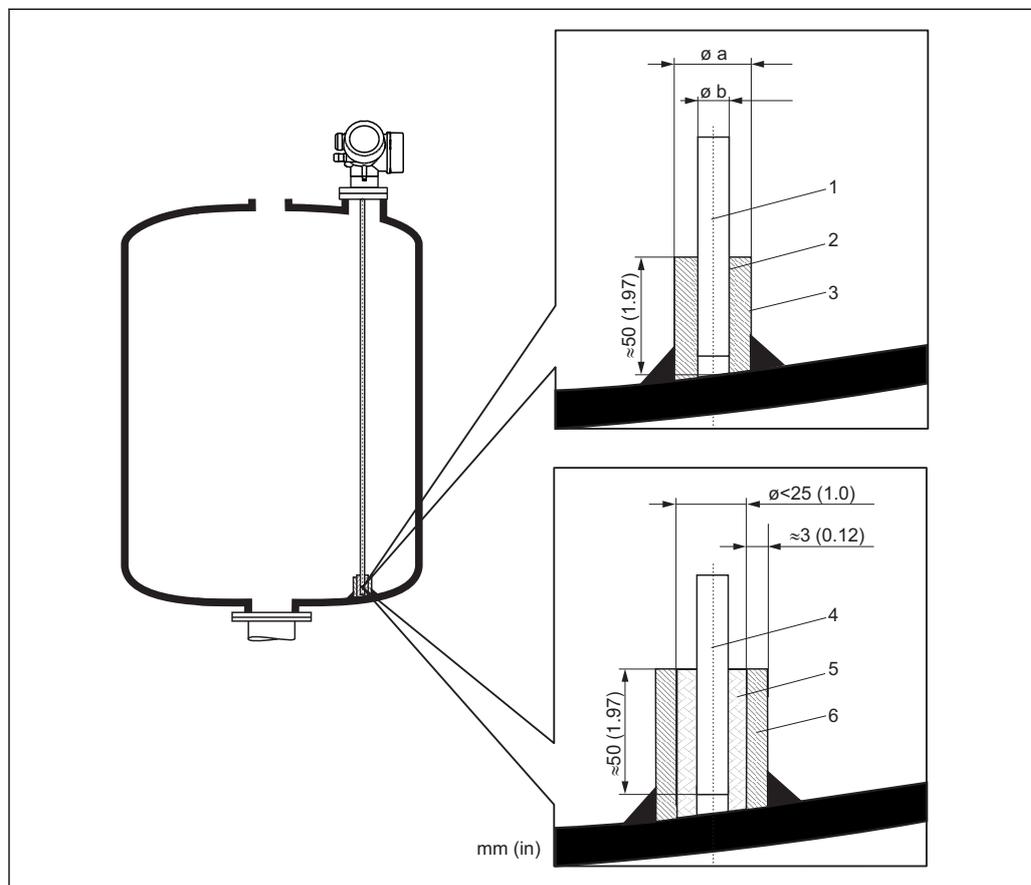

A0012607

- 1 Стержень зонда, без покрытия
- 2 Муфта с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем и муфтой!
- 3 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на место
- 4 Стержень зонда, с покрытием
- 5 Пластмассовая муфта, например, PTFE, PEEK или PPS
- 6 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на место

Φ зонда	Φ а (мм (дюйм))	Φ б (мм (дюйм))
8 мм (1/3 дюйма)	< 14 (0,55)	8,5 (0,34)
12 мм (1/2 дюйма)	< 20 (0,78)	12,5 (0,52)
16 мм (0,63 дюйма)	< 26 (1,02)	16,5 (0,65)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Плохое заземление конца зонда может привести к ошибкам при измерении.

- ▶ Возьмите узкую муфту, обеспечивающую хороший электрический контакт с зондом.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Сварка может повредить главный модуль электроники.

- ▶ Перед сваркой заземлите зонд и снимите модуль электроники.

Закрепление коаксиальных зондов

По сертификату WHG: для зондов длиной ≥ 3 м (10 фут) необходима опора.

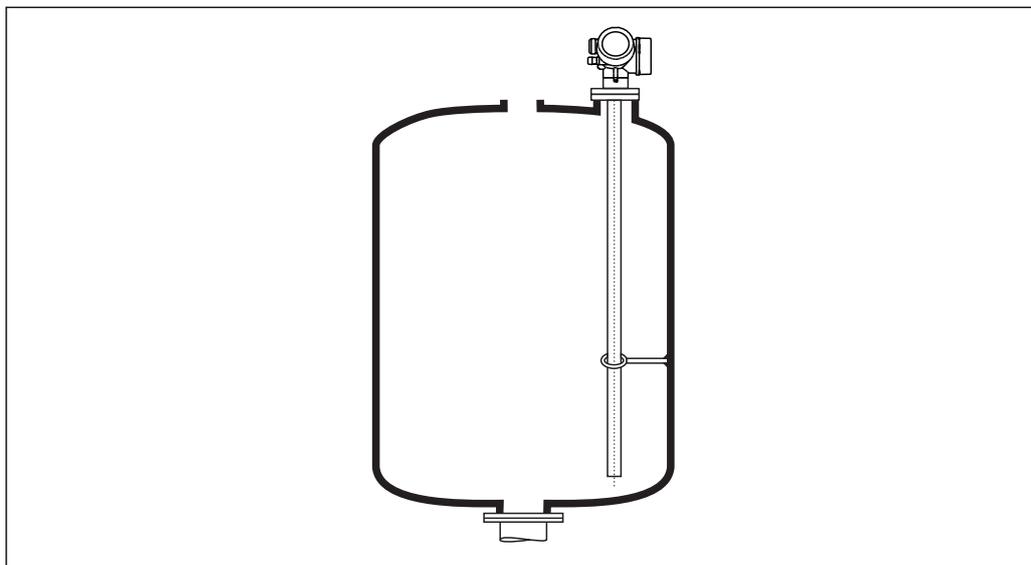


A0012608

Коаксиальные зонды могут монтироваться к опоре в любой точке внешней трубки.

6.1.6 Особые условия монтажа

Байпасы и успокоительные трубы

i При установке в байпас или успокоительную трубу рекомендуется использовать центрирующие диски или звездочки.

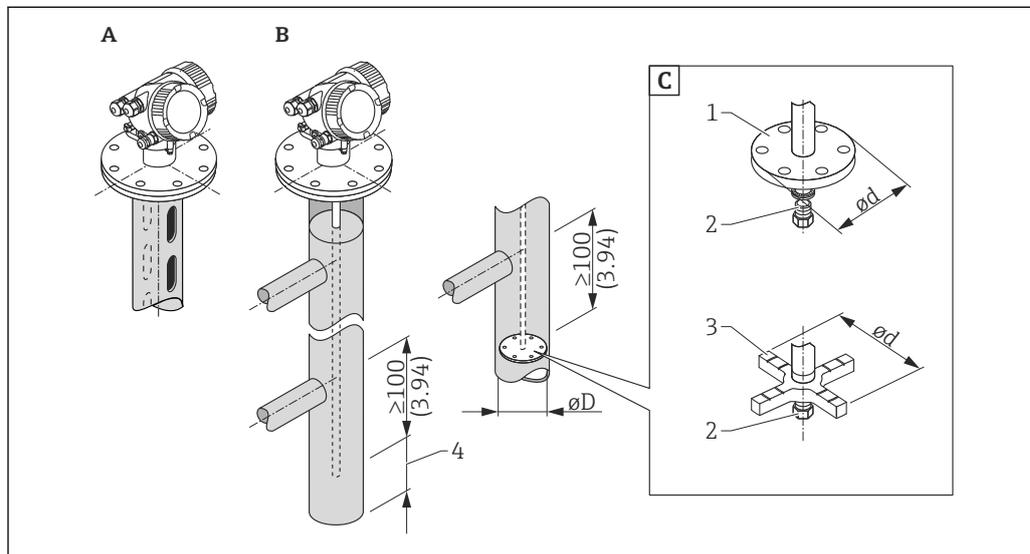

A0012615

6 Размеры в мм (дюймах)

- A Монтаж в успокоительной трубе
- B Монтаж в байпасе
- C Центральная шайба или центрирующая звездочка
- 1 Металлическая центральная шайба (316L) для измерения уровня
- 2 Фиксирующий винт; момент затяжки: 25 Н·м ± 5 Н·м
- 3 Неметаллическая центрирующая звездочка (PEEK, PFA) для измерения уровня границы раздела фаз
- 4 Минимальное расстояние между концом зонда и нижней кромкой байпаса; см. таблицу ниже

Привязка типа зонда и центральной шайбы или центрирующей звездочки к диаметру трубопровода

Позиция 610 – Встроенные аксессуары					
Назначение	Опция	Тип зонда	Центральная шайба Центрирующая звездочка		Трубопровод φ d (мм (дюйм))
			φ d (мм (дюйм))	Материал	
Измерение уровня	OA	Стержневой зонд	75 (2,95)	316L	DN80/3 дюйма – DN100/4 дюйма
	OB	Стержневой зонд	45 (1,77)	316L	DN50/2 дюйма – DN65/2½ дюйма
	OC	Тросовый зонд	75 (2,95)	316L	DN80/3 дюйма – DN100/4 дюйма
Измерение уровня или измерение уровня границы раздела	OD	Стержневой зонд	от 48 до 95 (от 1,89 до 3,74)	Рабочая температура PEEK ¹⁾	≥ 50 мм (2 дюйма)
	OE	Стержневой зонд	37 (1,46)	Рабочая температура PFA ²⁾	≥ 40 мм (1,57 дюйма)

1) : -60 до +250 °C (-76 до 482 °F)
 2) : -200 до +250 °C (-328 до +482 °F)

Минимальное расстояние между концом зонда и нижней кромкой байпаса


Тип зонда	Минимальное расстояние
Тросовый	10 мм (0,4 дюйм)
Стержневой	10 мм (0,4 дюйм)
Коаксиальный	10 мм (0,4 дюйм)

- Диаметр трубопровода: > 40 мм (1,6 дюйма) для стержневых зондов.
 - Стержневой зонд разрешается монтировать в трубопроводы диаметром до 150 мм (6 дюйм). При большем диаметре рекомендуется использовать коаксиальный зонд.
 - Боковые сливы, отверстия или щели, а также сварные швы, которые выдаются не более, чем на 5 мм (0,2 дюйма), не влияют на измерение.
 - Диаметр трубопровода не должен изменяться.
 - Зонд должен быть на 100 мм длиннее, чем нижнее сливное отверстие.
 - В пределах диапазона измерения зонд не должен соприкасаться со стенкой трубопровода. При необходимости зафиксируйте зонд, удерживая или натянув его. Все тросовые зонды подготовлены для натяжения в резервуарах (натяжной груз с анкерным отверстием).
 - Если на конце зонда установлена металлическая центрирующая шайба, она позволит достоверно распознавать сигнал конца зонда (см. позицию 610 спецификации).
- Примечание:** при измерении уровня границы раздела фаз используйте только неметаллические центрирующие звездочки, изготовленные из PEEK или PFA (позиция 610, опции OD или OE).
- Коаксиальные зонды могут применяться, если достаточно места для монтажа.

 Для байпасов с образованием конденсата (воды) и среды с низкой диэлектрической постоянной (например, углеводороды).

Со временем байпас заполняется конденсатом вплоть до нижнего сливного отверстия, поэтому при низком уровне среды эхо-сигнал уровня среды замещается эхо-сигналом уровня конденсата. Таким образом, в этом диапазоне измеряется уровень конденсата вместо уровня среды. Точное измерение возможно только при более высоком уровне среды в байпасе. Для предотвращения такой ситуации разместите нижнее сливное отверстие на 100 мм (4 дюйм) ниже минимального измеряемого уровня и установите металлический центрирующий диск на уровне нижнего края нижнего сливного отверстия.


 В термоизолированных резервуарах перепускные трубопроводы должны быть также изолированы для предотвращения образования конденсата.

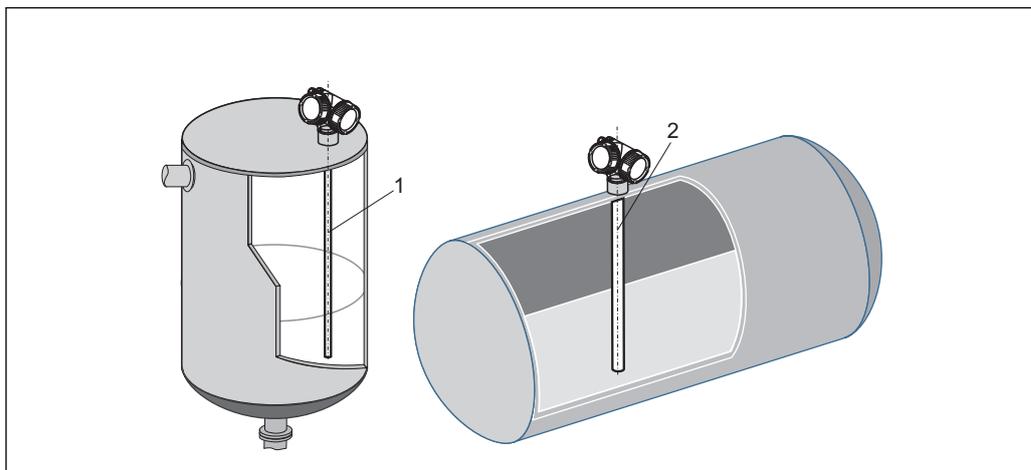Монтаж в горизонтальных и вертикальных цилиндрических резервуарах

A0014141


- Любое расстояние от стенки, предотвращение случайного контакта.
- При монтаже в резервуаре с большим количеством находящихся в нем компонентов или с компонентами, располагающимися близко к зонду: используйте коаксиальный зонд.

Подземные резервуары

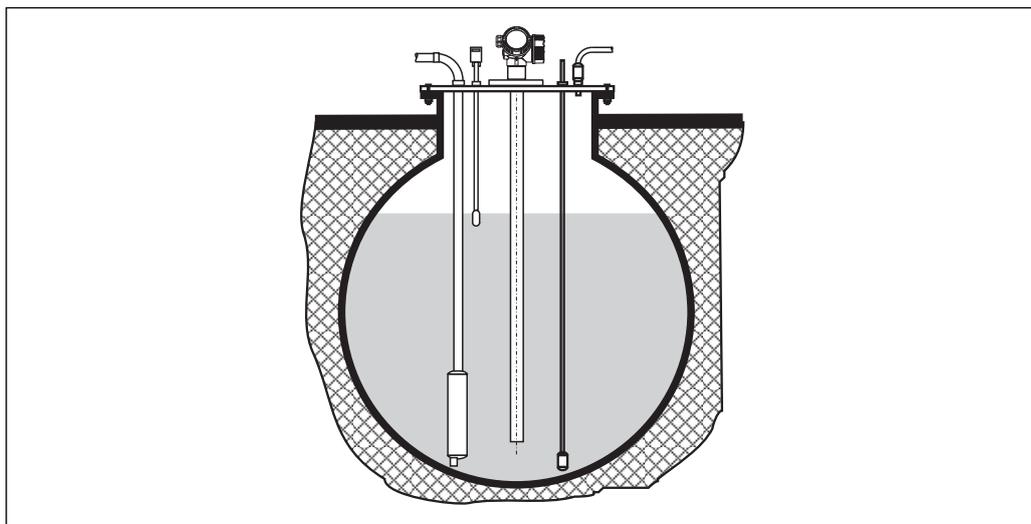

A0014142


Чтобы избежать отражения сигнала от стенки патрубка большого диаметра, используйте коаксиальные зонды.

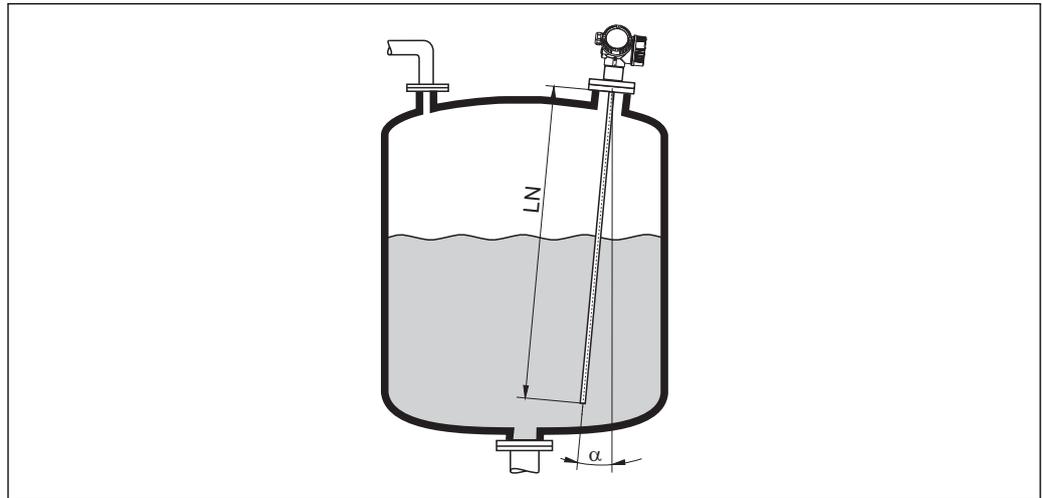Монтаж под углом

A0014145

- С целью снижения механической нагрузки зонд следует монтировать максимально близко к вертикальному положению.
- При наклонной установке длину зонда необходимо отрегулировать в зависимости от угла установки:
 - до LN = 1 м (3,3 фт): $\alpha = 30^\circ$;
 - до LN = 2 м (6,6 фт): $\alpha = 10^\circ$;
 - до LN = 4 м (13,1 фт): $\alpha = 5^\circ$.

Неметаллические резервуары

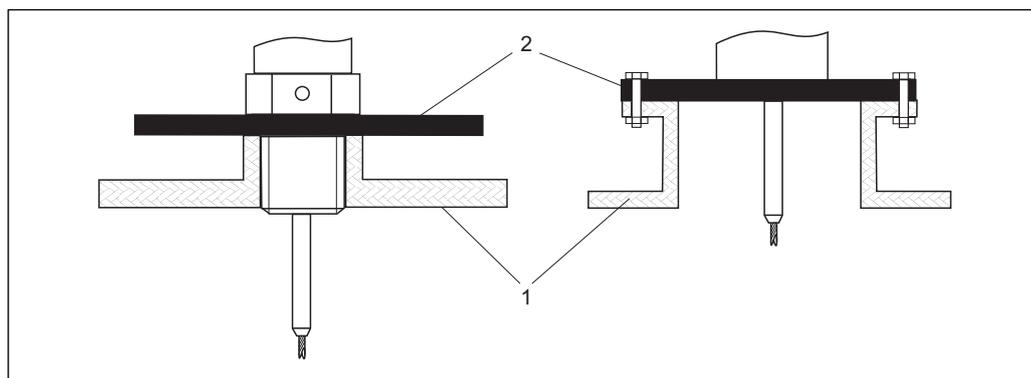

A0012527

- 1 Неметаллический резервуар
2 Металлический лист или металлический фланец


Для обеспечения достоверности измерений в неметаллических резервуарах:

- выберите исполнение прибора с металлическим фланцем (минимальный размер DN50/2 дюйма)
- или смонтируйте на зонд на месте присоединения к процессу металлический лист диаметром не менее 200 mm (8 in). Он должен располагаться перпендикулярно зонду.



Для коаксиальных зондов металлическая поверхность не требуется.

Пластмассовый или стеклянный резервуар: монтаж зонда на стенке снаружи

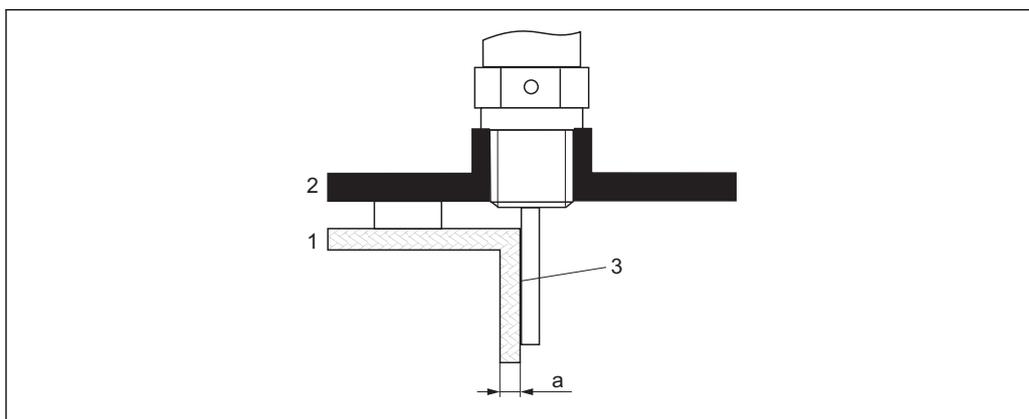

A0014150

- 1 Пластмассовый или стеклянный резервуар
 2 Металлический лист с резьбовой муфтой
 3 Между стенкой и зондом не должно быть свободного пространства!

Требования

- Диэлектрическая постоянная среды, по меньшей мере: $ДП > 7$.
- Стенка резервуара должна быть непроводящей.
- Максимальная толщина стенки (a):
 - пластмасса: < 15 мм (0,6 дюйма);
 - стекло: < 10 мм (0,4 дюйма).
- В резервуаре может не быть металлической арматуры.

Условия монтажа

- Зонд должен монтироваться непосредственно на стенку резервуара (без свободного пространства).
- Во избежание воздействия на измерения пластмассовая труба диаметром примерно 200 мм (8 дюймов) или какое-либо другое защитное устройство должны крепиться к зонду снаружи.
- Если диаметр резервуара менее 300 мм (12 дюймов): на противоположной стороне резервуара необходимо установить металлический лист для заземления. Лист должен быть кондуктивно подсоединен к месту присоединения к процессу и покрывать около половины окружности резервуара.
- Если диаметр резервуара более 300 мм (12 дюймов): необходимо смонтировать на зонд на месте присоединения к процессу металлический лист диаметром не менее 200 мм (8 дюймов). Он должен располагаться перпендикулярно зонду (см. выше).

Калибровка для наружного монтажа зонда

Если зонд установлен снаружи на стенке резервуара, скорость распространения сигнала будет снижена. Существует две возможности компенсировать этот эффект.

Компенсация за счет коэффициента компенсации газовой фазы

Влияние диэлектрической стенки можно сравнить с влиянием диэлектрической газовой фазы. Следовательно, его можно компенсировать аналогичным образом. Компенсирующий коэффициент определяется на основании частного текущей длины зонда LN и измеренной длины зонда при пустом резервуаре.

- i** Прибор ищет сигнал для конца зонда по вычисленной кривой. Следовательно, значение измеренной длины зонда зависит от сканирования помех. Для получения точного значения рекомендуется определить длину зонда вручную при помощи огибающей, отображаемой в FieldCare.

Шаг	Параметр	Действие
1	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC	Выберите опция Пост. коэф. GPC
2	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Пост. коэф. GPC	Введите коэффициент: «(Текущая длина зонда)/ (Измеренная длина зонда)»

Компенсация за счет параметров калибровки

Если необходимо компенсировать текущую газовую фазу, то функция компенсации газовой фазы не будет доступна для коррекции наружного монтажа. В этом случае следует откорректировать параметры калибровки (**Калибровка пустой емкости** и **Калибровка полной емкости**) и ввести значение, превышающее текущую длину зонда, в параметре параметр **Фактическая длина зонда**. Коэффициент коррекции этих трех параметров определяется частным измеренной длины зонда при пустом резервуаре и текущей длины зонда LN.




Прибор ищет сигнал для конца зонда по вычисленной кривой. Следовательно, значение измеренной длины зонда зависит от сканирования помех. Для получения точного значения рекомендуется определить длину зонда вручную при помощи огибающей, отображаемой в FieldCare.

Шаг	Параметр	Действие
1	Настройка → Калибровка пустой емкости	Увеличьте значение параметра на «(Измеренная длина зонда)/(Текущая длина зонда)»
2	Настройка → Калибровка полной емкости	Увеличьте значение параметра на «(Измеренная длина зонда)/(Текущая длина зонда)»
3	Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Подтвердить длину зонда	Выберите опция Ручной ввод .
4	Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Фактическая длина зонда	Введите измеренную длину зонда

Резервуары с теплоизоляцией


i Во избежание перегрева электроники в результате повышенного тепловыделения или конвекции при повышенной температуре процесса прибор необходимо встроить в теплоизоляцию резервуара. Теплоизоляция не должна выходить за точки, обозначенные на чертежах знаком «MAX».

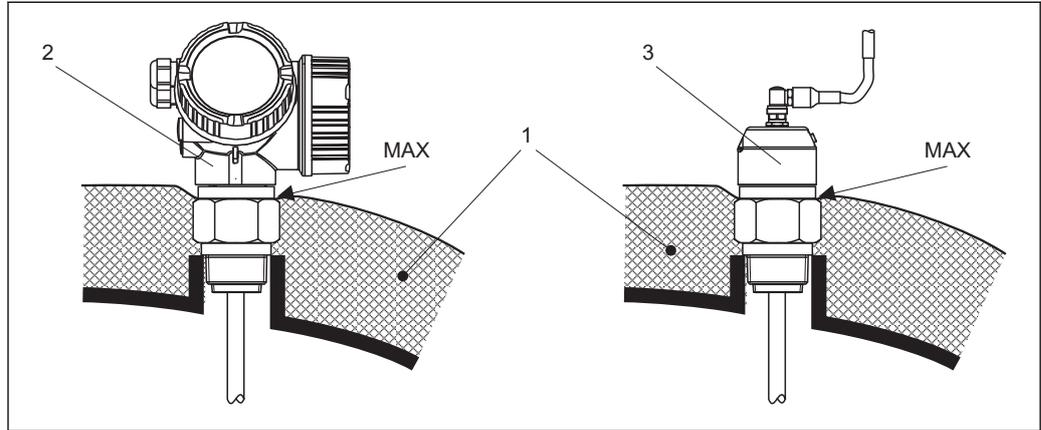

A0014653

7 Резьбовое присоединение к процессу – FMP51

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Прибор с датчиком в раздельном исполнении (позиция 600)

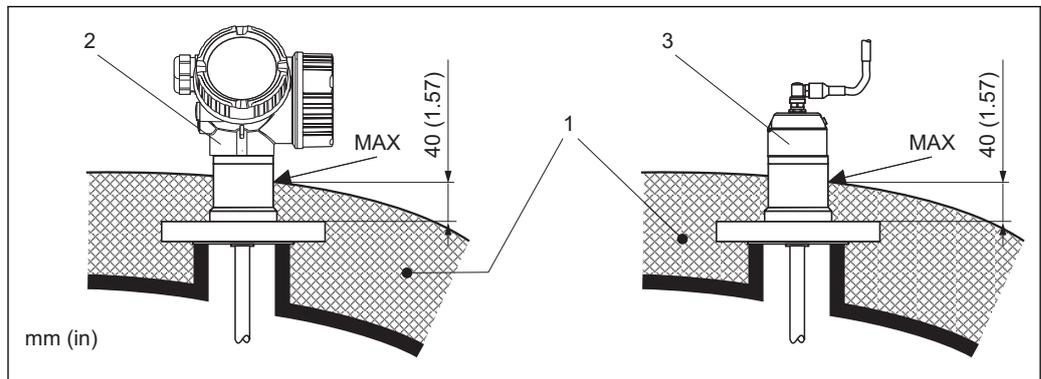

A0014654

8 Фланцевое присоединение к процессу – FMP51

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Прибор с датчиком в раздельном исполнении (позиция 600)

6.2 Монтаж прибора

6.2.1 Необходимые инструменты

- Для монтажной резьбы 3/4": шестигранный ключ 36 мм.
- Для монтажной резьбы 1-1/2": шестигранный ключ 55 мм.
- Для укорачивания стержневых или коаксиальных зондов: пила.
- Для укорачивания тросовых зондов:
 - шестигранный ключ AF 3 мм (для тросов 4 мм) или AF 4 мм (для тросов 6 мм);
 - пила или болторез.
- Для фланцев и других присоединений к процессу: соответствующий монтажный инструмент.
- Для поворота корпуса: шестигранный ключ 8 мм.

6.2.2 Укорачивание зонда


Укорачивание стержневых зондов

Стержневые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до дна резервуара или выпускного отверстия менее 10 мм (0,4 дюйм). При укорачивании стержень зонда отпиливается у нижнего конца.

 Стержневые зонды FMP52 **запрещено** укорачивать, поскольку на них нанесено покрытие.

Укорачивание тросовых зондов

Тросовые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до дна резервуара или выпускного отверстия менее 150 мм (6 дюйм).

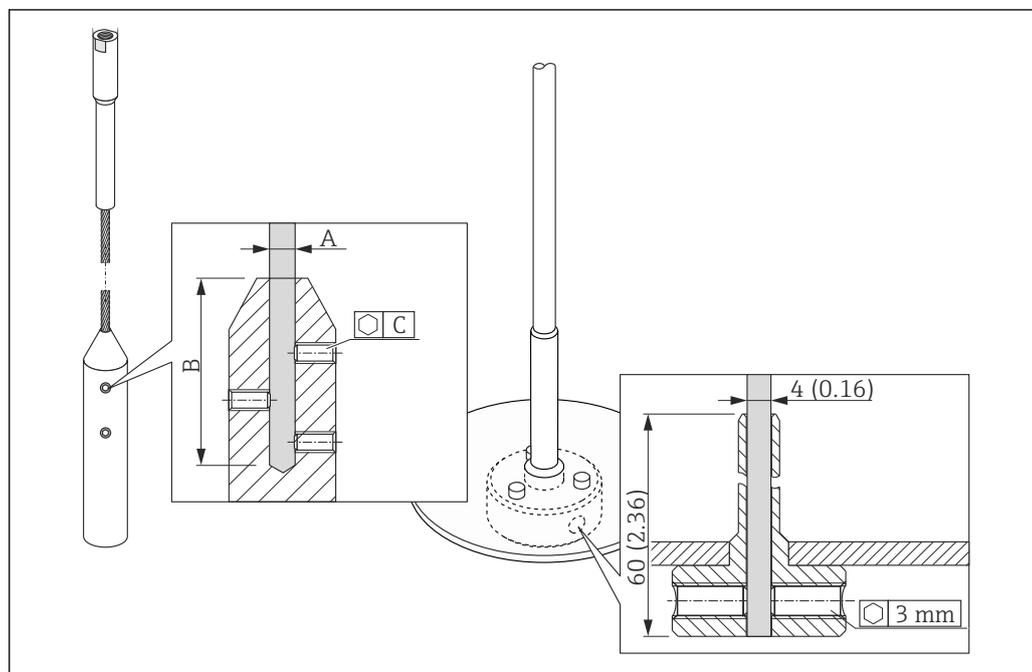

A0012453

Материал троса	A	B	C	Момент затяжки установочных винтов
316	4 мм (0,16 дюйм)	40 мм (1,6 дюйм)	3 мм	5 Нм (3,69 фунт сила фут)

1. С помощью шестигранного ключа ослабьте установочные винты на грузе на конце зонда или зажимной втулке центрирующего диска. Примечание: на установочные винты нанесено фиксирующее покрытие, предотвращающее их случайное снятие. Поэтому для их снятия потребуется больший момент.
2. Отцепите освобожденный трос от груза или втулки.
3. Отмерьте новую длину троса.
4. Для предотвращения распухания троса в точке отреза обмотайте его клейкой лентой.
5. Отпилите трос под необходимым углом или отрежьте болторезом.
6. Полностью вставьте трос в груз или втулку.
7. Снова заверните установочные винты. Благодаря фиксирующему покрытию на установочных винтах нет необходимости наносить специальную жидкость.

Укорачивание коаксиальных зондов

Коаксиальные зонды необходимо укорачивать, если расстояние до дна резервуара или выпускного отверстия менее 10 мм (0,4 дюйм).


- i** Коаксиальные зонды можно укоротить не более чем на 80 мм (3,2 дюйм) от конца. Внутри зондов имеется центрирующий блок, фиксирующий стержень по центру трубы. Центрирующие блоки удерживаются ограничителем на стержне. Допускается укорачивание примерно до 10 мм (0,4 дюйм) ниже центрирующего блока.

При укорачивании коаксиального зонда с нижнего конца отпиливается трубка.

Ввод новой длины зонда

После укорачивания зонда:

1. Перейдите к разделу подменю **Настройки зонда** и выполните коррекцию длины зонда.
- 2.

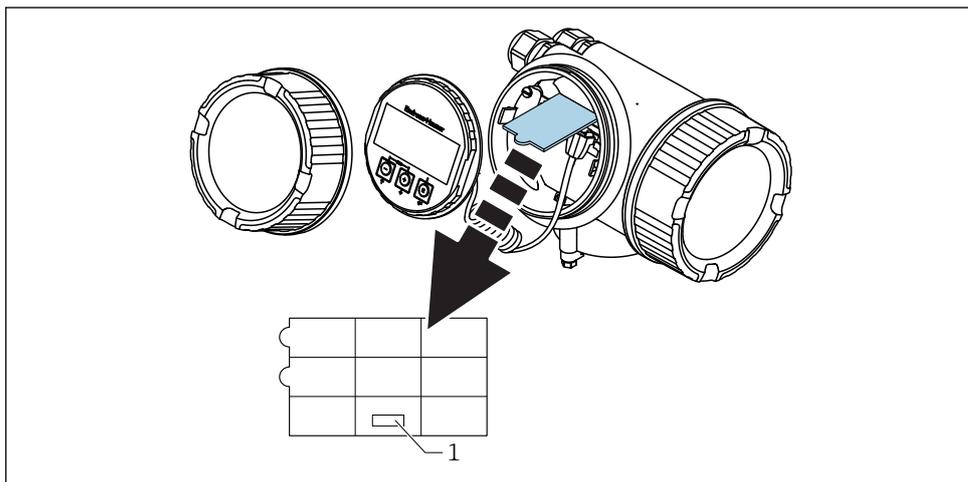


1 Поле для новой длины зонда

В целях документирования введите новую длину зонда в быструю настройку, которую можно найти в корпусе электронной части позади дисплея.

6.2.3 Монтаж прибора

Монтаж приборов с резьбой

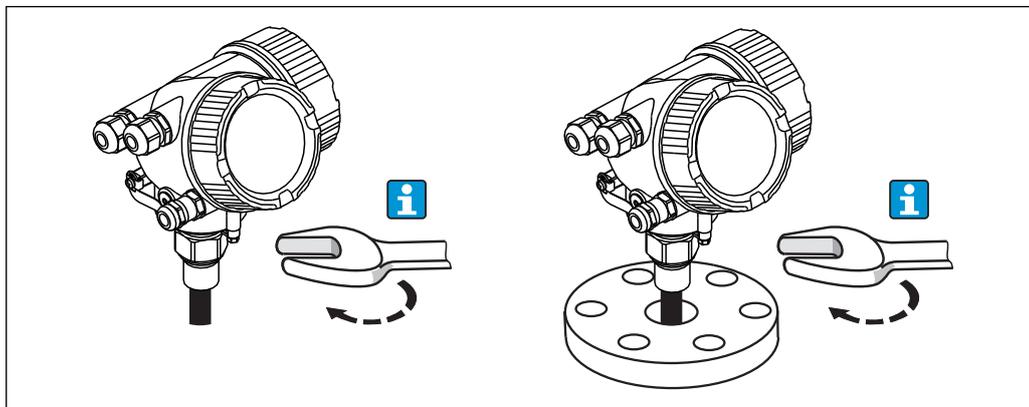

A0012528

Приборы с крепежной резьбой вкручиваются в сварную бобышку или фланец и обычно закрепляются вместе с ними.

- i**
 - Затягивается только шестигранной гайкой:
 - резьба 3/4": шестигранный ключ 36 мм;
 - резьба 1-1/2": шестигранный ключ 55 мм.
 - Максимально допустимый момент затяжки:
 - резьба 3/4": 45 Н·м;
 - резьба 1-1/2": 450 Н·м.
 - Рекомендуемый момент затяжки, если используется прилагаемое уплотнение из арамидного волокна, а рабочее давление составляет 40 бар (580 фунт/кв. дюйм):
 - резьба 3/4": 25 Н·м;
 - резьба 1-1/2": 140 Н·м.
 - При монтаже в металлические резервуары необходимо обеспечить хороший электрический контакт между присоединением к процессу и резервуаром.

Монтаж фланца


Если используется уплотнение, то для обеспечения хорошего электрического контакта между фланцем зонда и фланцевым присоединением к процессу необходимо использовать неокрашенные металлические болты.

Монтаж тросовых зондов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Разряды электростатического электричества могут повредить электронику.

- ▶ Заземлите корпус перед тем, как опустить трос в резервуар.

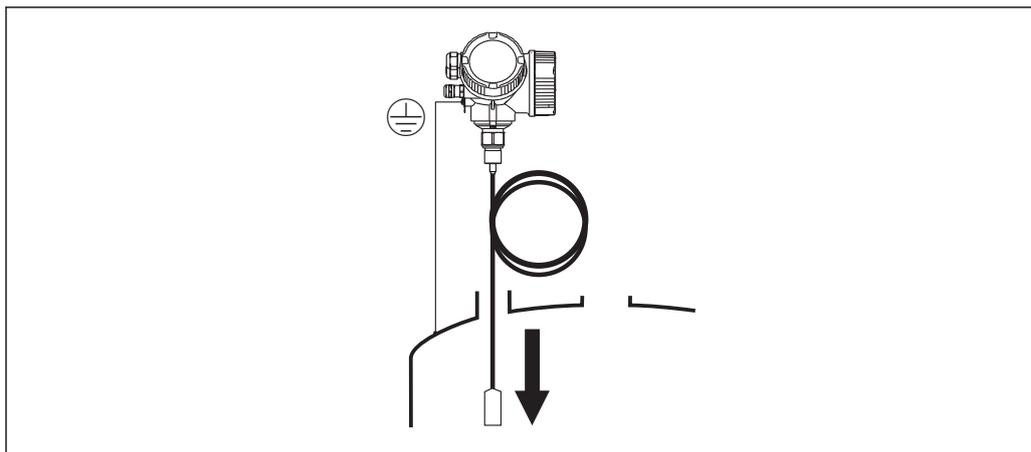

A0012852

Опуская тросовый зонд в резервуар, обратите внимание на следующее.

- Раскрутите трос и осторожно опустите его в резервуар.
- Не перекручивайте трос.
- Избегайте раскачивания зонда, поскольку это может привести к повреждению зонда или арматуры резервуара.

6.2.4 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении

i Это раздел действителен только для приборов с датчиком в раздельном исполнении (позиция 600, опция MB/MC/MD).

Для приборов с датчиком в раздельном исполнении поставляются следующие компоненты:

- зонд с присоединением к процессу;
- корпус электронной части;
- кронштейн для настенного монтажа корпуса электронной части или для монтажа на трубопроводе;
- соединительный кабель (длина по заказу). У кабеля имеется одна прямая и одна угловая вилка (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединена к зонду или корпусу электроники.

⚠ ВНИМАНИЕ


Вилки соединительного кабеля могут быть повреждены из-за механических воздействий.

- ▶ Плотно установите зонд и корпус электронной части перед подключением кабеля.
- ▶ Уложите кабель таким образом, чтобы он не подвергался механическим воздействиям. Минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 дюйма).
- ▶ При подключении кабеля: подсоединяйте сначала прямую, затем угловую вилку. Момент затяжки для обеих накидных гаек: 6 Н·м.

i Зонд, электроника и соединительный кабель отрегулированы таким образом, чтобы они были совместимы друг с другом. Они маркируются общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковым серийным номером.

i Если точка измерения подвержена сильным вибрациям, на штепсельные разъемы можно нанести дополнительный фиксирующий состав (например, Loctite 243).

Монтаж корпуса электронной части

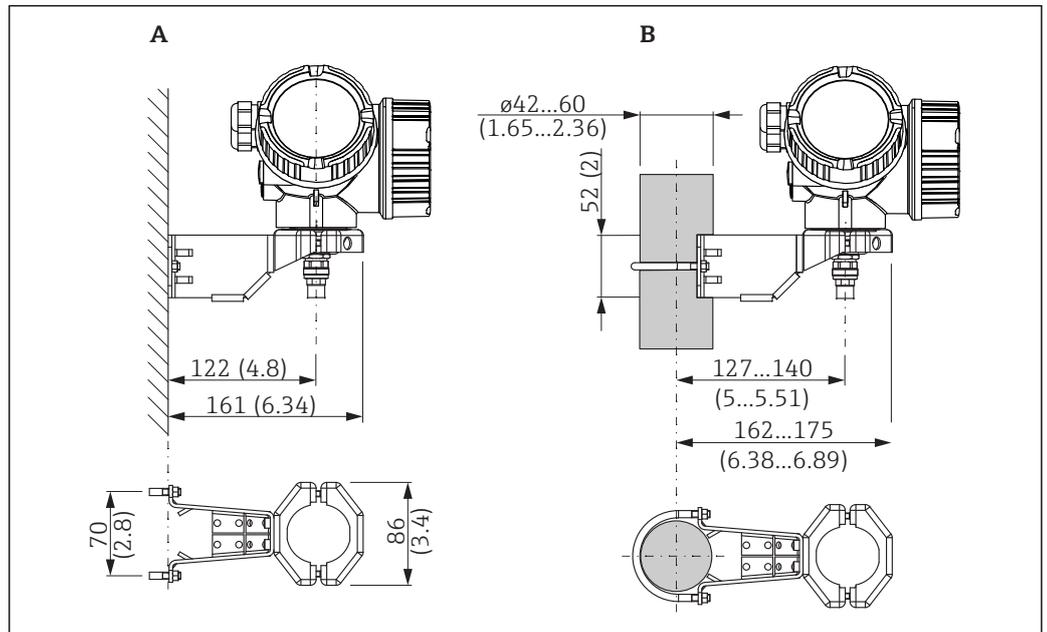

9 Монтаж корпуса электронной части с использованием кронштейна; размеры: мм (дюйм)


A настенный монтаж;

B Монтаж на трубопроводе

Подключение кабеля

Необходимые инструменты

Рожковый гаечный ключ 18AF

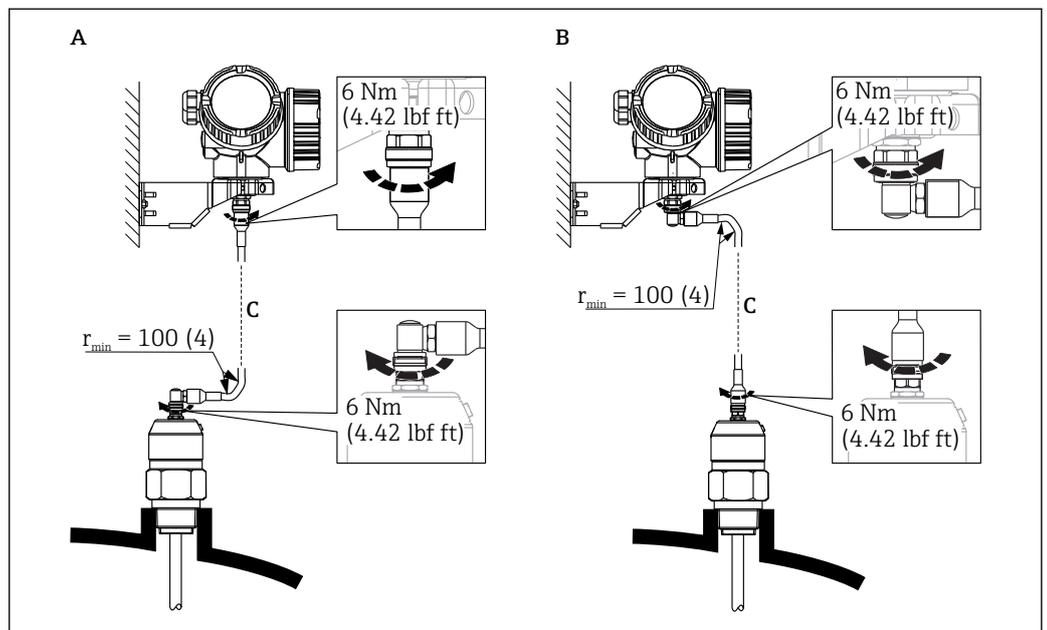

10 Подключение кабеля. Варианты


A Угловая вилка к зонду

B Угловая вилка к корпусу электронной части

C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

6.2.5 Поворачивание корпуса первичного преобразователя

Для обеспечения доступа к соединительному отсеку или дисплейному модулю можно повернуть корпус первичного преобразователя:

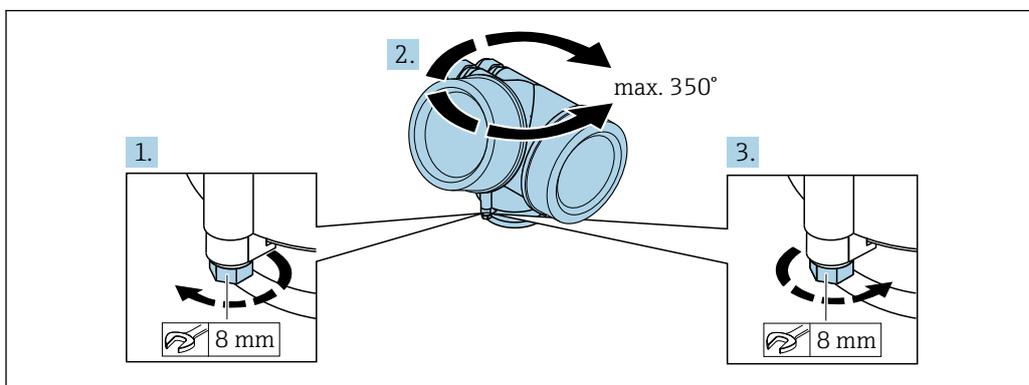


A0032242

1. С помощью рожкового ключа отверните зажимной винт.
2. Поверните корпус в нужном направлении.
3. Затяните фиксирующий винт (1,5 Н·м для пластмассового корпуса; 2,5 Н·м для корпуса из алюминия или нержавеющей стали).

6.2.6 Поворот дисплея


Крышка проема

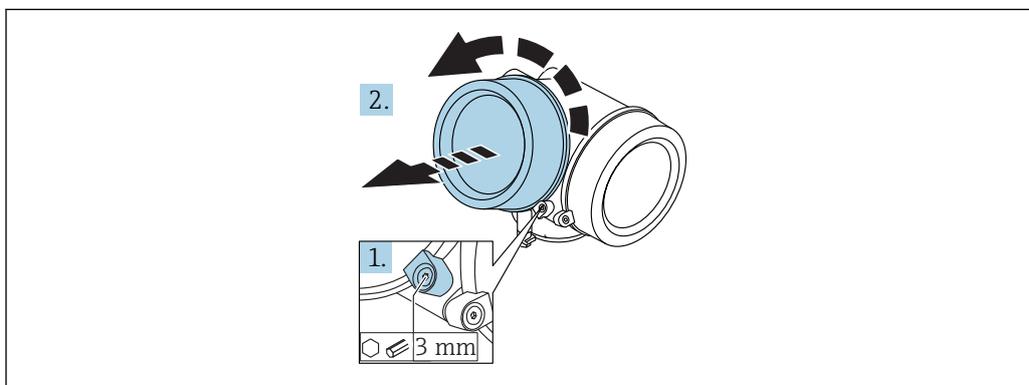

A0021430

1. Ослабьте винт зажимного хомута крышки отсека электронной части с помощью шестигранного ключа (3 мм) и поверните хомут на 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку и проверьте прокладку. При необходимости замените.


Поворот дисплея

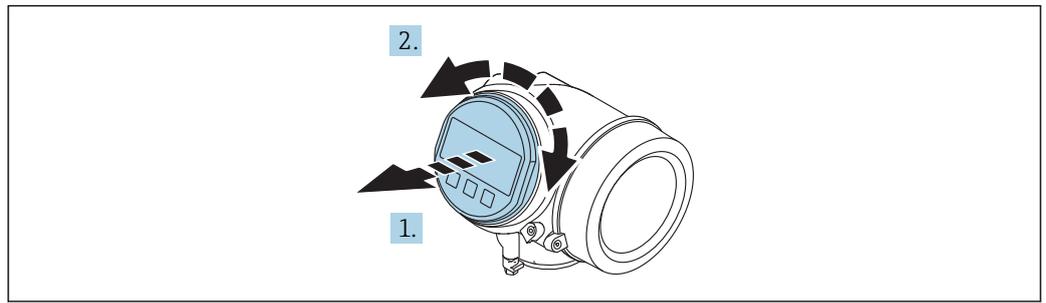

A0036401

1. Плавным вращательным движением извлеките дисплей.
2. Поверните дисплей в требуемое положение: макс. 8×45 град в любом направлении.
3. Поместите смотанный кабель в зазор между корпусом и основным блоком электронного модуля и установите дисплей в отсек электронной части до его фиксации.

Закрытие крышки отсека электронной части

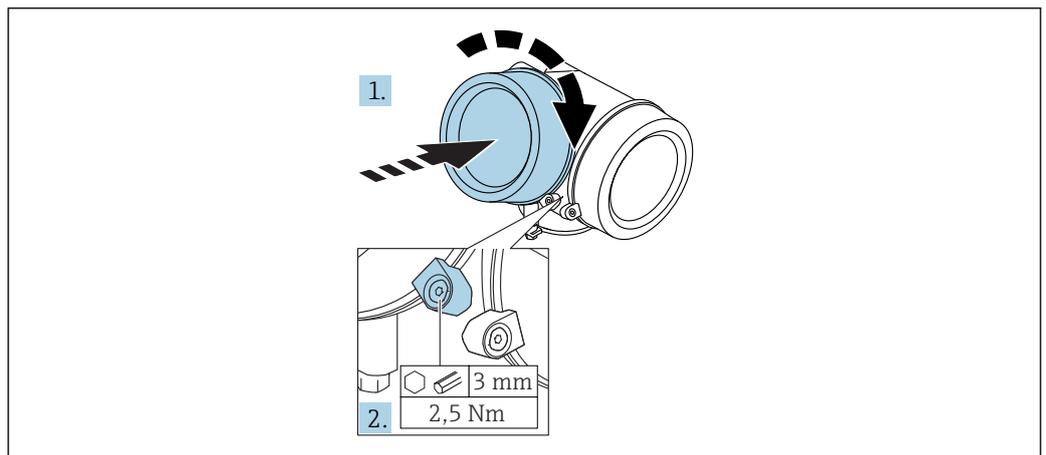

A0021451

1. Плотно заверните крышку отсека электронной части.
2. Поверните зажимной хомут на 90 град по часовой стрелке и затяните его с моментом затяжки 2,5 Нм с помощью шестигранного ключа (3 мм).

6.3 Проверка после монтажа

<input type="radio"/>	Не поврежден ли прибор (внешний осмотр)?
<input type="radio"/>	Соответствует ли прибор условиям, в которых он используется? Пример: <ul style="list-style-type: none">▪ Температура процесса▪ Рабочее давление (см. главу «Кривые нагрузки материалов» в документе «Техническое описание»)▪ Диапазон температур окружающей среды▪ Диапазон измерения
<input type="radio"/>	Правильно ли выполнена маркировка и идентификация точки измерения (внешний осмотр)?
<input type="radio"/>	Прибор защищен должным образом от осадков и прямых солнечных лучей?
<input type="radio"/>	Надежно ли затянуты крепежный винт и фиксатор?


7 Электрическое подключение

7.1 Условия подключения

7.1.1 Назначение клемм

Modbus

Подключение к ведущему устройству Modbus

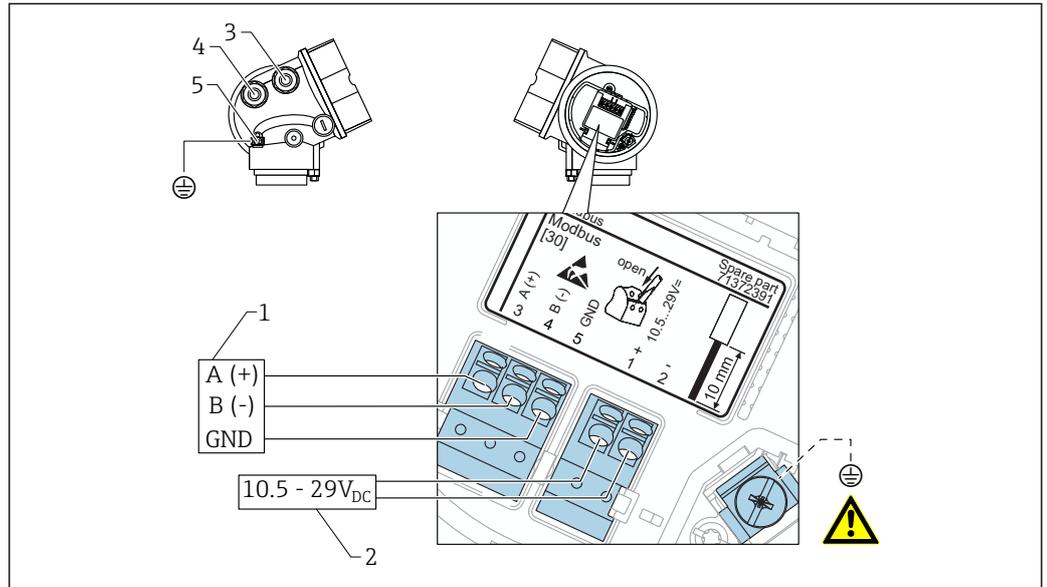


- 1 Ведущее устройство Modbus
- 2 Источник питания
- 3 Кабельный ввод для подключения Modbus
- 4 Кабельный ввод для кабеля подачи сетевого напряжения
- 5 Защитное заземление

A0035159

Подключение к FieldCare/DeviceCare посредством RS485


i Для настройки прибора с помощью FieldCare или DeviceCare рекомендуется отсоединить его от ведущего устройства Modbus и подсоединить к компьютеру через USB к интерфейсу RS485.

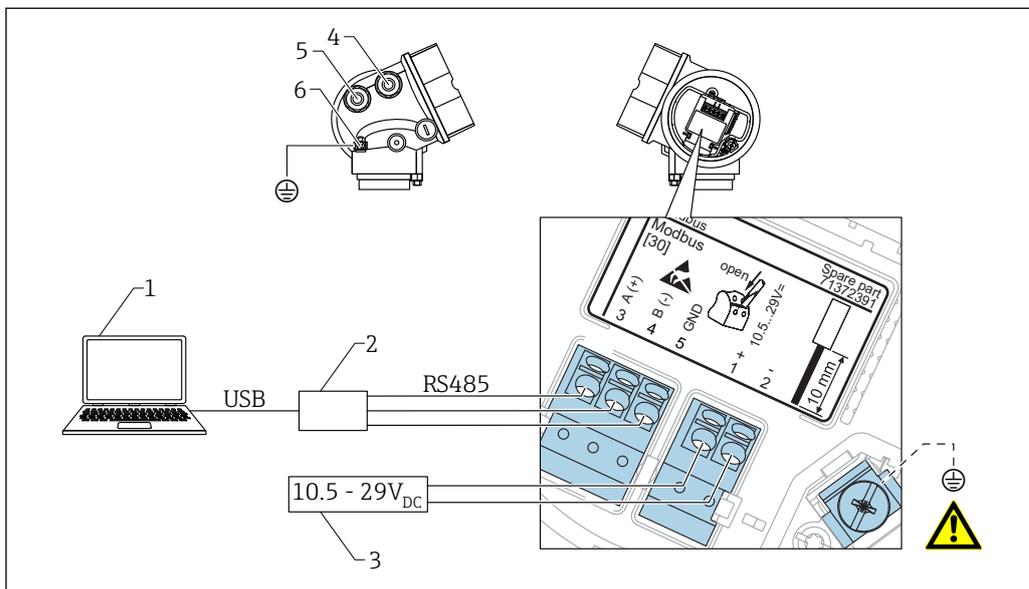

A0035158

- 1 Компьютер с FieldCare/DeviceCare
- 2 Интерфейс USB к RS485
- 3 Источник питания
- 4 Кабельный ввод для подключения RS485
- 5 Кабельный ввод для кабеля подачи сетевого напряжения
- 6 Защитное заземление

Подключение к DeviceCare/FieldCare через сервисный интерфейс

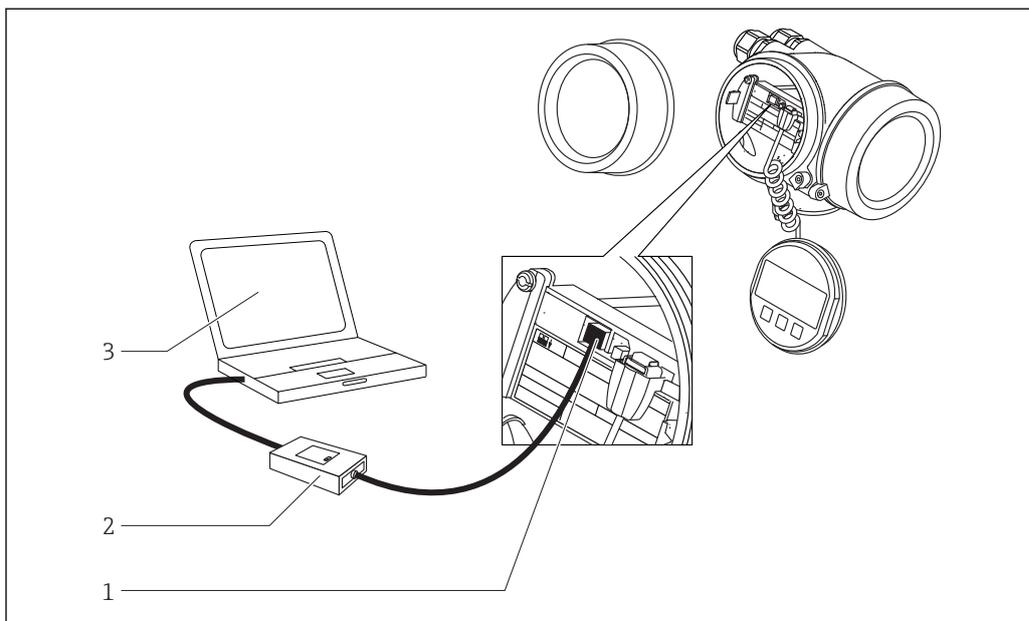

A0032466

- 1 Сервисный интерфейс (CDI = Common Data Interface, единый интерфейс данных Endress+Hauser) измерительного прибора
- 2 Combox FXA291
- 3 Компьютер с программным обеспечением DeviceCare/FieldCare

7.1.2 Спецификация кабеля

- Сеть питания: стандартный кабель прибора.
- Подключение к Modbus: рекомендуется экранированный кабель. Учитывайте схему заземления на производстве.

7.1.3 Источник питания

Сетевое напряжение	10,5 до 29 В пост. тока
Пульсация	1 В _{SS} (< 100 Гц); 10 мВ _{SS} (> 100 Гц)

7.1.4 Защита от перенапряжения

Если измерительный прибор используется для измерения уровня взрывоопасных жидких сред, требующих защиты от перенапряжения согласно DIN EN 60079-14, стандартно для контрольных испытаний 60060-1 (10 кА, импульс 8/20 мкс), то необходимо установить блок защиты от перенапряжения.

Наружный блок защиты от перенапряжения

Устройства HAW562 или HAW569 компании Endress+Hauser могут использоваться в качестве внешних модулей защиты от перенапряжения.

7.1.5 Выходной сигнал

Физический интерфейс	RS485 в соответствии со стандартом EIA/TIA-485
Нагрузочный резистор	Не встроено

7.1.6 Данные протокола

Протокол	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modbus RTU ▪ Level Master
Показатели времени отклика	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Прямой доступ к данным: обычно 25 до 50 мс ▪ Буфер автосканирования (диапазон данных): обычно 3 до 5 мс
Тип прибора	Ведомое устройство
Диапазон адресов ведомого устройства	1 до 63
Коды функций	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 03: Считывание регистра временного хранения информации ▪ 04: Считывание входного регистра
Скорость передачи данных	Автоматическое определение скорости передачи данных
Четность	Автоматическое определение четности
Режим передачи данных	RTU

7.2 Подключение измерительного прибора


⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!

- ▶ Соблюдайте применимые национальные нормы.
- ▶ Соблюдайте спецификации, приведенные в указаниях по технике безопасности (ХА).
- ▶ Используйте только рекомендованные кабельные уплотнения.
- ▶ Удостоверьтесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ Подключение прибора выполняется при отключенном источнике питания.
- ▶ Перед подключением источника питания подсоедините провод выравнивания потенциалов к наружной клемме заземления.

Необходимые инструменты/аксессуары


- Для приборов с блокировкой крышки: шестигранный ключ AF3.
- Устройство для снятия изоляции с проводов.
- При использовании многожильных кабелей: к каждому проводу необходимо подсоединить по одному наконечнику.

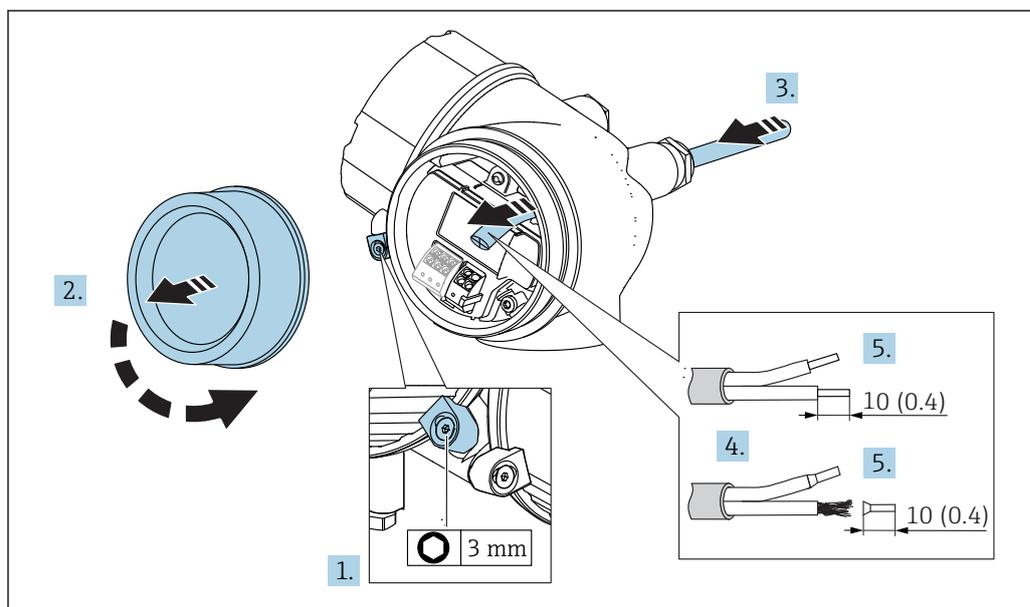

11 Размеры в мм (дюймах)

1. Ослабьте винт крепежного зажима на крышке клеммного отсека и поверните крепежный зажим на 90° против часовой стрелки.
2. Отверните крышку клеммного отсека.
3. Протолкните кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
4. Удалите оболочку кабеля.
5. Удалите изоляцию с концов кабеля на 10 мм (0,4 дюйм). При использовании многожильных кабелей закрепите на концах обжимные втулки.
6. Плотно затяните кабельные уплотнения.

7.

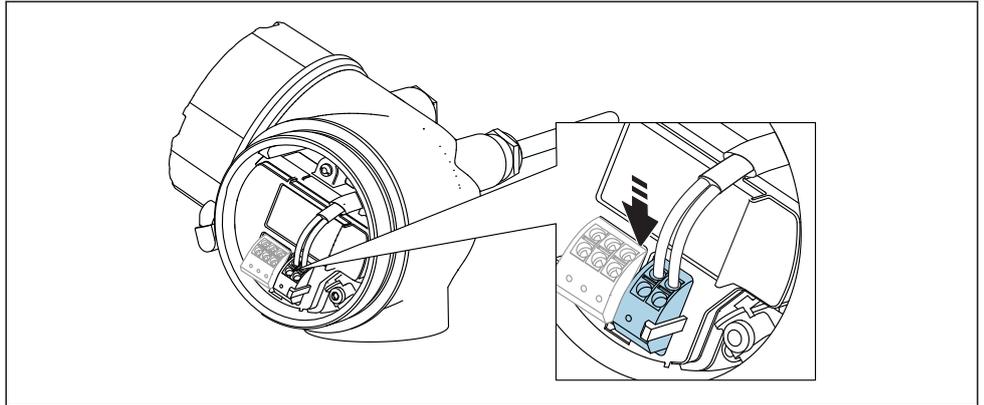


A0035426

Подключите кабель в соответствии с назначением клемм → 49.

8. При использовании экранированных кабелей: подсоедините экран кабеля к клемме заземления.
9. Верните на место крышку клеммного отсека.
10. При наличии фиксатора крышки поверните его так, чтобы он находился над краем крышки, а затем затяните.

7.2.1 Штепсельные пружинные клеммы

Если прибор не имеет встроенной защиты от перенапряжения, электрическое подключение осуществляется с помощью штепсельных пружинных клемм. Жесткие или гибкие проводники с наконечниками можно вставлять напрямую в клемму без помощи рычажка, контакт обеспечивается автоматически.

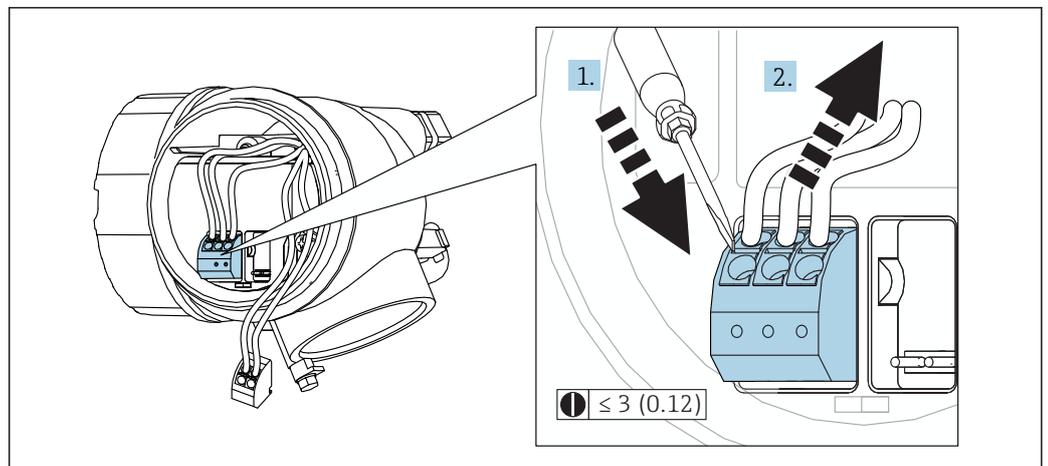

A0035427

12 Размеры в мм (дюймах)

Для отсоединения кабелей от клемм выполните следующие действия.

1. Установите шлицевую отвертку ≤ 3 мм в углубление между двумя отверстиями для клемм и надавите.
2. Одновременно вытяните кабель из клеммы.



7.3 Проверка после подключения

<input type="checkbox"/>	Не поврежден ли прибор или кабель (внешний осмотр)?
<input type="checkbox"/>	Используемые кабели соответствуют техническим требованиям?
<input type="checkbox"/>	Кабели уложены надлежащим образом (без натяжения)?
<input type="checkbox"/>	Все ли кабельные уплотнения установлены, надежно затянуты и герметизированы?
<input type="checkbox"/>	Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке?
<input type="checkbox"/>	Правильно ли выполнено подключение к клеммам →  49?
<input type="checkbox"/>	При необходимости: выполнено ли подключение защитного заземления?
<input type="checkbox"/>	Если сетевое напряжение присутствует, готов ли прибор к работе и появляются ли на дисплее значения?
<input type="checkbox"/>	Все ли крышки корпуса установлены и плотно затянуты?
<input type="checkbox"/>	Фиксатор затянут надлежащим образом?


8 Опции управления

8.1 Обзор

8.1.1 Локальное управление

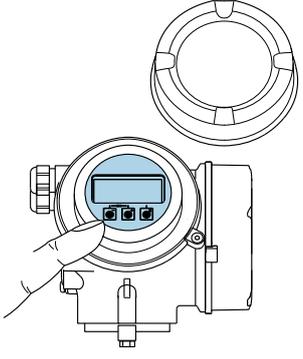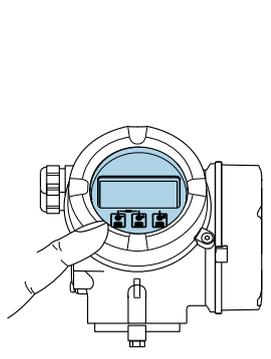Органы управления	Кнопки	Сенсорное управление
Код заказа «Дисплей; управление»	Опция С «SD02»	Опция Е «SD03»
		
Элементы индикации	4-строчный дисплей	4-строчный дисплей Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
	Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния	
	Допустимая температура окружающей среды для дисплея: –20 до +70 °C (–4 до +158 °F) При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться	
Элементы управления	Локальное управление с помощью трех кнопок (⊕, ⊖, ⊞)	Внешнее управление с помощью сенсорного экрана; 3 оптические клавиши: ⊕, ⊖, ⊞
	Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов	
Дополнительные функции	Резервное копирование данных Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее	
	Функция сравнения данных Можно сравнить конфигурацию прибора, сохраненную на дисплее, с существующей конфигурацией	
	Функция передачи данных Посредством дисплея можно перенести конфигурацию преобразователя на другой прибор	

8.1.2 Управление с помощью выносного дисплея и модуля управления FHX50

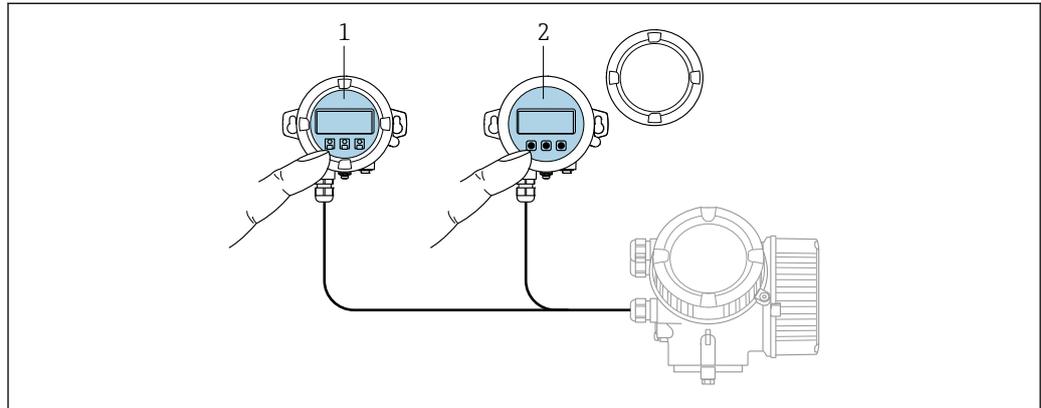

A0032215


13 Варианты управления FHX50

- 1 Корпус выносного дисплея и модуля управления FHX50
- 2 Дисплей и модуль управления SD02 с нажимными кнопками; необходимо снимать крышку
- 3 Дисплей и модуль управления SD03, оптические кнопки; управление может осуществляться через стеклянную крышку

8.1.3 Дистанционное управление

По шине Modbus


i Для настройки прибора с помощью FieldCare или DeviceCare рекомендуется отсоединить его от ведущего устройства Modbus и подсоединить к компьютеру через USB к интерфейсу RS485.

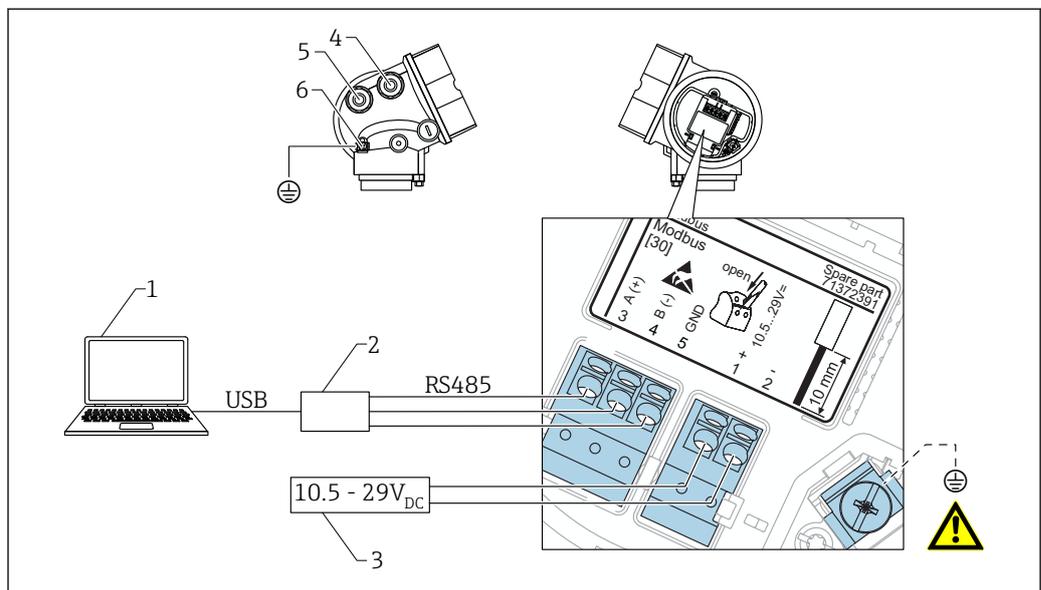

A0035158

- 1 Компьютер с FieldCare/DeviceCare
- 2 Интерфейс USB к RS485
- 3 Источник питания
- 4 Кабельный ввод для подключения RS485
- 5 Кабельный ввод для кабеля подачи сетевого напряжения
- 6 Защитное заземление

Через сервисный интерфейс (CDI)

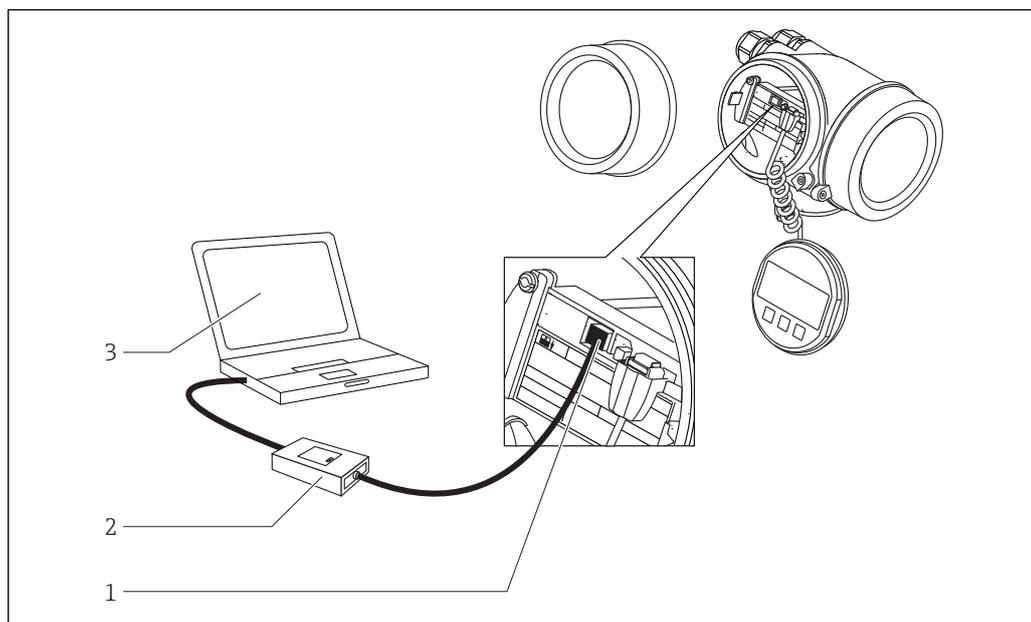

A0032466

- 1 Сервисный интерфейс (CDI) измерительного прибора
- 2 Соптибох FXA291
- 3 Компьютер с программным обеспечением DeviceCare/FieldCare

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Language ¹⁾	Определяет язык управления на местном дисплее
Ввод в эксплуатацию ²⁾		Запускает интерактивный мастер для сопровождения ввода в эксплуатацию По окончании работы с мастером обычно не возникает необходимости выполнять дополнительные настройки в других меню
Настройка	Параметр 1 ... Параметр N	После настройки значений этих параметров процесс измерения можно считать полностью настроенным
	Расширенная настройка	Содержит дополнительные подменю и параметры: <ul style="list-style-type: none"> ■ для адаптации прибора под особые условия измерения; ■ для обработки измеренного значения (масштабирование, линеаризация); ■ для конфигурирования выходного сигнала
Диагностика	Перечень сообщений диагностики	Содержит до 5 текущих активных сообщений об ошибках
	Параметр Журнал событий ³⁾	Содержит до 20 последних неактивных сообщений об ошибках
	Информация о приборе	Содержит информацию для идентификации прибора
	Измеренное значение	Содержит все текущие измеренные значения
	Регистрация данных	Содержит историю отдельных регистрируемых измеренных значений
	Моделирование	Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений
	Проверка прибора	Содержит все параметры, необходимые для проверки возможностей прибора по выполнению измерений
	Меню Heartbeat ⁴⁾	Содержит все мастера для настройки пакетов прикладных программ Heartbeat Проверка и Heartbeat Мониторинг
Эксперт ⁵⁾ Содержит все параметры прибора (включая те, которые относятся к другим частям меню). Структура этого меню соответствует функциональным блокам прибора Параметры меню «Эксперт» описаны в следующих документах: GPO1140F (Modbus)	Система	Содержит высокоуровневые параметры прибора, не относящиеся ни к измерению, ни к передаче значения измеряемой величины
	Сенсор	Содержит все параметры, необходимые для настройки измерений
	Выход	Содержит все параметры, необходимые для настройки релейного выхода (PFS)

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Связь	Содержит все параметры, необходимые для настройки цифрового интерфейса связи (HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus или Modbus).
	Диагностика	Содержит все параметры, необходимые для выявления и анализа ошибок эксплуатации

- 1) При управлении с помощью программного обеспечения (например, FieldCare) параметр Language находится в разделе «Настройка → Расширенная настройка → Дисплей».
- 2) Только при управлении с помощью системы FDT/DTM.
- 3) Доступен только при локальном управлении.
- 4) Доступно только при управлении с помощью ПО DeviceCare или FieldCare.
- 5) При входе в меню «Эксперт» потребуется ввести код доступа. Если код доступа пользователя не установлен, введите «0000».

8.2.2 Уровни доступа и соответствующие им полномочия

Если в приборе установлен пользовательский код доступа, то уровни доступа **Оператор** и **Техническое обслуживание** будут иметь различные права на доступ к параметрам для записи. За счет этого обеспечивается защита настроек прибора от несанкционированного доступа через местный дисплей →  61.

Назначение полномочий доступа к параметрам

Уровень доступа	Доступ для чтения		Доступ для записи	
	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа
Оператор	✓	✓	✓	--
Техническое обслуживание	✓	✓	✓	✓

При вводе неверного кода доступа пользователю предоставляются права доступа, соответствующие роли **Оператор**.

 Уровень доступа, под которым пользователь работает с системой в данный момент, обозначается параметром параметр **Отображение статуса доступа** (при управлении с дисплея) или параметр **Инструментарий статуса доступа** (при работе через программное обеспечение).

8.2.3 Защита от записи с помощью кода доступа

Параметры прибора можно защитить от записи, установив код доступа, индивидуальный для данного измерительного прибора. Изменить значения параметров посредством функций локального управления при этом будет невозможно.

Установка кода доступа с помощью местного дисплея

1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.
3. Введите этот же код доступа в поле параметр **Подтвердите код доступа**.
↳ Рядом со всеми защищенными от записи параметрами появится символ .

Установка кода доступа с помощью программного обеспечения (например, FieldCare)

1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа
2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.
↳ Защита от записи активирована.

Параметры, доступные для изменения при любых условиях

Функция защиты от записи не применяется к некоторым параметрам, не влияющим на измерение. При установленном пользовательском коде доступа эти параметры можно изменить даже в случае блокировки остальных параметров.

Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы. Если пользователь вернется в режим отображения измеренного значения из режима навигации и редактирования, то защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы через 60 с.

-  Если для защиты от записи используется код доступа, защиту можно деактивировать только через этот код доступа →  62.
- В документе «Описание параметров прибора» каждый защищенный от записи параметр помечен знаком .

8.2.4 Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Если перед параметром на местном дисплее отображается символ , то параметр защищен от записи индивидуальным кодом доступа прибора, и его изменение с помощью местного дисплея в данный момент невозможно. →  61.

Блокировка локального доступа к параметрам для записи деактивируется путем ввода кода доступа к прибору.

1. После нажатия кнопки  появится запрос на ввод кода доступа.
2. Введите код доступа.
 - ↳ Символ  перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.

8.2.5 Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Посредством местного дисплея:

1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
2. 0000.
3. Повторно введите 0000 в поле параметр **Подтвердите код доступа**.
 - ↳ Защита от записи деактивирована. Значения параметров можно изменять без ввода кода доступа.

С помощью программного обеспечения (например, FieldCare):

1. Перейдите по пути: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа
2. 0000.
 - ↳ Защита от записи деактивирована. Значения параметров можно изменять без ввода кода доступа.

8.2.6 Защита от записи посредством переключателя защиты от записи


В отличие от защиты пользовательским кодом доступа, данная опция позволяет заблокировать для изменения все меню управления, кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**.

Значения параметров становятся доступными только для чтения, их изменение при этом невозможно (исключение – параметр **параметр "Контрастность дисплея"**):

- Посредством локального дисплея
- По протоколу MODBUS RS485


1. Ослабьте зажим.
2. Отверните крышку отсека электроники.

3. Плавным вращательным движением извлеките дисплей. Для получения доступа к переключателю блокировки прижмите дисплей к краю отсека электроники.
 - ↳ Дисплей прижат к краю отсека электроники.

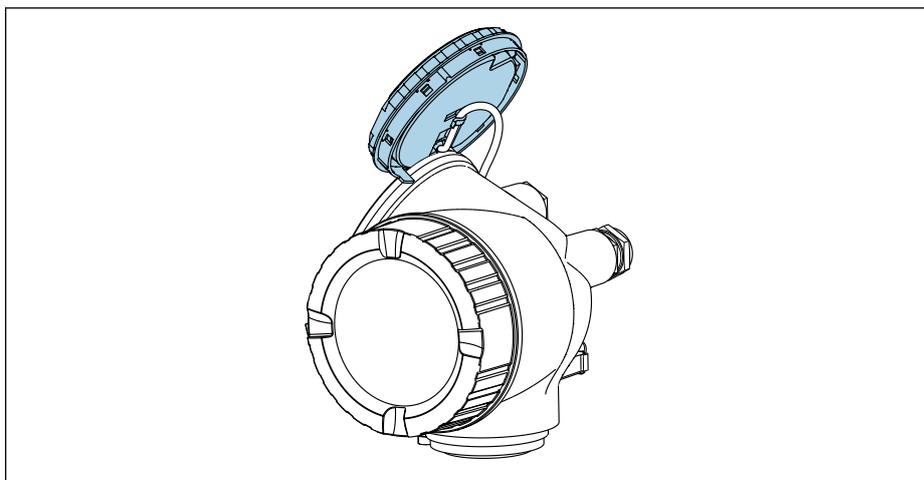

A0032236

4. Для активации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение **Вкл.** Для деактивации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение **Выкл.** (заводская настройка).
 - ↳ Если аппаратная защита от записи активирована: появится индикация опция **Заблокировано Аппаратно** в поле параметр **Статус блокировки**. Кроме того, на местном дисплее в заголовке (в режиме навигации и представления значений) выводится символ .

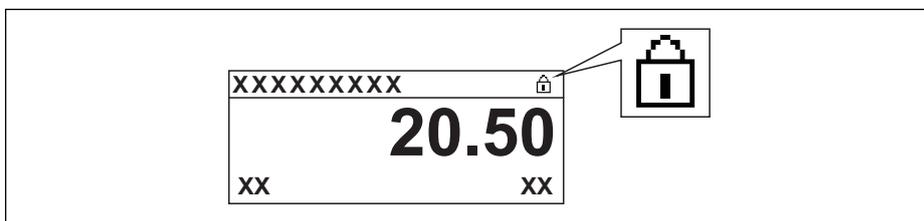

A0015870

Если аппаратная защита от записи деактивирована: индикация в поле параметр **Статус блокировки** отсутствует. Перед параметрами в заголовке местного дисплея (в режиме навигации и представления значений) исчезает символ .

5. Поместите кабель в зазор между корпусом и главным модулем электроники и вставьте дисплей в отсек электронной части, зафиксировав его.
6. Соберите электронный преобразователь в порядке, обратном разборке.

8.2.7 Активация и деактивация блокировки кнопок

Блокировка кнопок позволяет закрыть доступ ко всему меню управления при помощи локального управления. В результате навигация по меню управления или изменение значений отдельных параметров становятся невозможными. Пользователи смогут лишь просматривать измеренные значения на дисплее управления.

Блокировка кнопок включается и отключается через контекстное меню.

Включение блокировки кнопок



Только для дисплея SD03

Блокировка кнопок включается автоматически:

- если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин;
- при каждом перезапуске прибора.

Ручная активация блокировки кнопок

1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений. Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд.
 - ↳ Появится контекстное меню.
2. В контекстном меню выберите **Блокировка кнопок вкл.опцию** .
 - ↳ Блокировка кнопок активирована.




При попытке входа в меню управления при включенной блокировке кнопок появится сообщение **Кнопки заблокированы**.

Снятие блокировки кнопок

1. Блокировка кнопок активирована. Нажмите и удерживайте не менее 2 секунд.
 - ↳ Появится контекстное меню.
2. В контекстном меню выберите **Блокировка кнопок выкл.опцию** .
 - ↳ Блокировка кнопок будет снята.

8.3 Устройство индикации и управления

8.3.1 Внешний вид устройства индикации

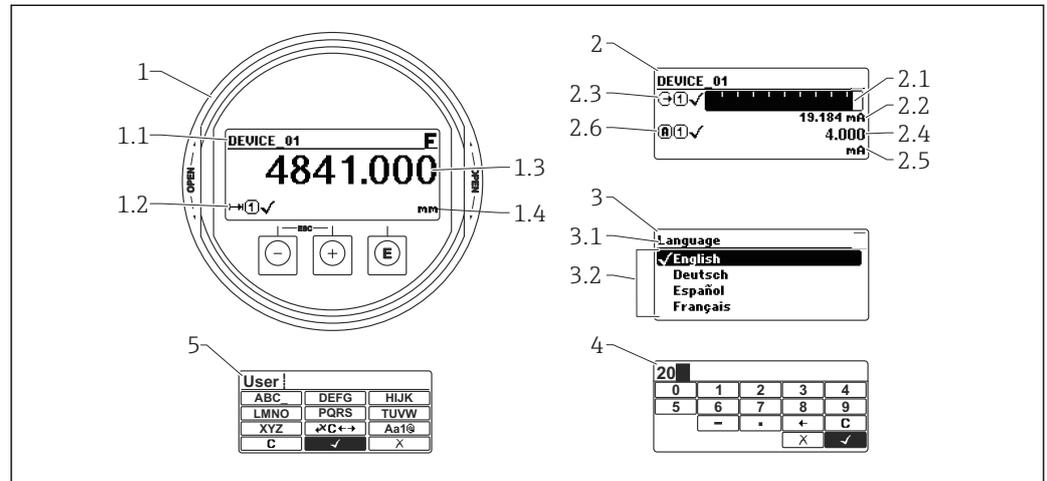

A0012635

14 Внешний вид устройства индикации и управления при работе в локальном режиме

- 1 Индикация измеренного значения (1 значение макс. размера)
- 1.1 Заголовок, содержащий название и символ ошибки (если активна ошибка)
- 1.2 Символы измеренного значения
- 1.3 Измеренное значение
- 1.4 Единица измерения
- 2 Индикация измеренного значения (1 гистограмма + 1 значение)
 - 2.1 Гистограмма для измеренного значения 1
 - 2.2 Измеренное значение 1 (включая единицу измерения)
 - 2.3 Символы измеренного значения для значения 1
 - 2.4 Измеренное значение 2
 - 2.5 Единица измерения для измеренного значения 2
 - 2.6 Символы измеренного значения для значения 2
- 3 Представление параметра (на рисунке: параметр со списком выбора)
 - 3.1 Заголовок, содержащий название параметра и символ ошибки (если активна ошибка)
 - 3.2 Список выбора; обозначает текущее значение параметра.
- 4 Матрица для ввода цифр
- 5 Матрица для ввода алфавитно-цифровых и специальных символов

Символьные обозначения в подменю

Символ	Значение
 A0018367	Индикация/управление Отображается: <ul style="list-style-type: none"> в главном меню после выбора «Индикация/управление»; в заголовке, если открыто меню «Индикация/управление».
 A0018364	Настройка Отображается: <ul style="list-style-type: none"> в главном меню после выбора «Настройка»; в заголовке, если открыто меню «Настройка».
 A0018365	Эксперт Отображается: <ul style="list-style-type: none"> в главном меню после выбора «Эксперт»; в заголовке, если открыто меню «Эксперт».
 A0018366	Диагностика Отображается: <ul style="list-style-type: none"> в главном меню после выбора «Диагностика»; в заголовке, если открыто меню «Диагностика».

Сигналы состояния

F A0032902	«Отказ» Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
C A0032903	«Функциональная проверка» Прибор находится в сервисном режиме (например, в режиме моделирования).
S A0032904	«Не соответствует спецификации» Прибор эксплуатируется: <ul style="list-style-type: none"> не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки); не в соответствии с настройками, заданными пользователем (например, уровень вышел за пределы заданного диапазона).
M A0032905	«Необходимо техническое обслуживание» Необходимо техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.


Символьные обозначения в режиме блокировки

Символ	Значение
 A0013148	Параметр для индикации Параметр только для индикации, редактирование невозможно.
 A0013150	Прибор заблокирован <ul style="list-style-type: none"> Перед именем параметра: прибор заблокирован программным или аппаратным обеспечением. В заголовке экрана измеренного значения: прибор заблокирован аппаратным обеспечением.


Символы измеренного значения

Символ	Значение
Измеренные значения	
 A0032892	Уровень
 A0032893	Расстояние
 A0032908	Токовый выход
 A0032894	Измеренный ток
 A0032895	Напряжение на клеммах
 A0032896	Температура электронной части или датчика
Измерительные каналы	
 A0032897	Измерительный канал 1
 A0032898	Измерительный канал 2
Состояние измеренного значения	
 A0018361	Состояние «Тревога» Измерение прервано. На выход подается заданное значение тревоги. Выдается диагностическое сообщение.
 A0018360	Состояние «Предупреждение» Прибор продолжает измерение. Выдается диагностическое сообщение.

8.3.2 Элементы управления

Кнопка	Значение
 <small>A0018330</small>	<p>Кнопка «минус»</p> <p><i>Меню, подменю</i> Переместить курсор вверх по списку.</p> <p><i>Редактор текста и чисел</i> В маске ввода: переместить курсор влево (назад).</p>
 <small>A0018329</small>	<p>Кнопка «плюс»</p> <p><i>Меню, подменю</i> Переместить курсор вниз по списку.</p> <p><i>Редактор текста и чисел</i> В маске ввода: переместить курсор вправо (вперед).</p>
 <small>A0018328</small>	<p>Кнопка ввода</p> <p><i>Экран индикации измеренных значений</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Короткое нажатие кнопки: открыть меню управления. ▪ Нажатие кнопки в течение 2 с: открыть контекстное меню. <p><i>Меню, подменю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Короткое нажатие кнопки Открыть выбранное меню, подменю или параметр. ▪ Нажатие кнопки в течение 2 с для параметра: Открыть справку о функции параметра (при наличии). <p><i>Редактор текста и чисел</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Короткое нажатие кнопки <ul style="list-style-type: none"> ▪ Открыть выбранную группу. ▪ Выполнить выбранное действие. ▪ Нажатие кнопки в течение 2 с: подтвердить изменение значения параметра.
 <small>A0032909</small>	<p>Комбинация кнопки «выход» (одновременное нажатие кнопок)</p> <p><i>Меню, подменю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Короткое нажатие кнопки <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выход из текущего уровня меню и переход на более высокий уровень. ▪ Если открыта справка: закрыть справку по параметру. ▪ Нажатие кнопки в течение 2 с: возврат к индикации измеренных значений («основной экран»). <p><i>Редактор текста и чисел</i> Закрыть редактор текста и чисел, не сохраняя изменений.</p>
 <small>A0032910</small>	<p>Комбинация кнопок «минус» и «ввод» (одновременное нажатие и удерживание кнопок)</p> <p>Уменьшить контрастность (повысить яркость).</p>
 <small>A0032911</small>	<p>Комбинация кнопок «плюс» и «ввод» (одновременное нажатие и удерживание кнопок)</p> <p>Увеличить контрастность (понижить яркость).</p>

8.3.3 Ввод чисел и текста

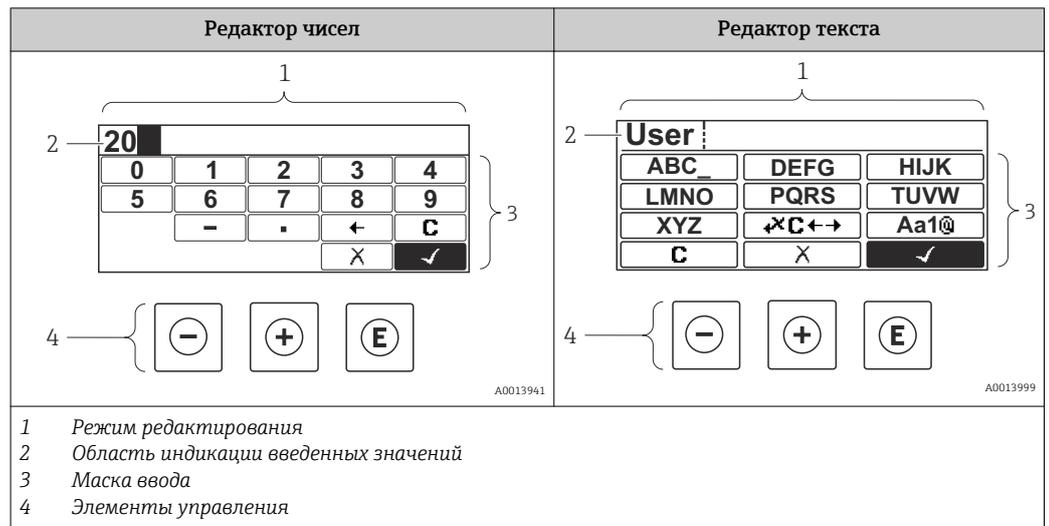

Маска ввода


В маске ввода редактора текста и чисел имеются следующие символы:

Символы редактора чисел

Символ	Значение
 <small>A0013998</small>	Выбор цифр от 0 до 9.
 <small>A0016619</small>	Вставить десятичный разделитель в строку ввода.
 <small>A0016620</small>	Вставить символ минуса в строку ввода.
 <small>A0013985</small>	Подтвердить выбор.
 <small>A0016621</small>	Переместить курсор в строке ввода на одну позицию влево.
 <small>A0013986</small>	Выход из режима ввода без сохранения изменений.
 <small>A0014040</small>	Удалить все введенные символы.

Символы редактора текста

Символ	Значение
 <small>A0013997</small>	Выбор букв от А до Z
 <small>A0013981</small>	Переключение <ul style="list-style-type: none"> Между буквами верхнего и нижнего регистра Для ввода цифр Для ввода специальных символов

 <small>A0013985</small>	Подтвердить выбор.
 <small>A0013987</small>	Переход к выбору инструментов коррекции.
 <small>A0013986</small>	Выход из режима ввода без сохранения изменений.
 <small>A0014040</small>	Удалить все введенные символы.

Символы коррекции 

Символ	Значение
 <small>A0032907</small>	Удалить все введенные символы.
 <small>A0018324</small>	Переместить курсор в строке ввода на одну позицию вправо.
 <small>A0018326</small>	Переместить курсор в строке ввода на одну позицию влево.
 <small>A0032906</small>	Удалить один символ непосредственно слева от курсора в строке ввода.

8.3.4 Открытие контекстного меню


При помощи контекстного меню пользователь может быстро вызвать следующие меню прямо с дисплея управления:

- Настройка
- Резервная копия конфигурации в памяти ПО дисплея
- Огибающая
- Блокировка клавиатуры вкл.

Открывание и закрывание контекстного меню

Пользователь находится в окне дисплея управления.

1. Нажмите  для 2 с.
 - ↳ Контекстное меню открывается.

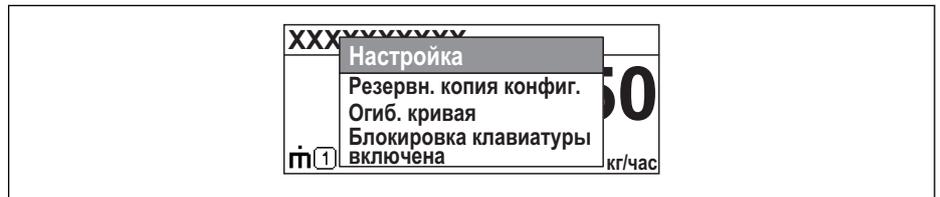

A0093110-RU


2. Нажмите  +  одновременно.
 - ↳ Контекстное меню закрывается, и появляется дисплей управления.

Вызов меню через контекстное меню

1. Откройте контекстное меню.
2. Нажмите  для перехода к требуемому меню.
3. Нажмите  для подтверждения выбора.
 - ↳ Выбранное меню открывается.

8.3.5 Огибающая кривая на устройстве индикации и управления

Для оценки измеряемого сигнала можно вывести на дисплей огибающую кривую и, если был выполнен мэппинг, кривую мэппинга:

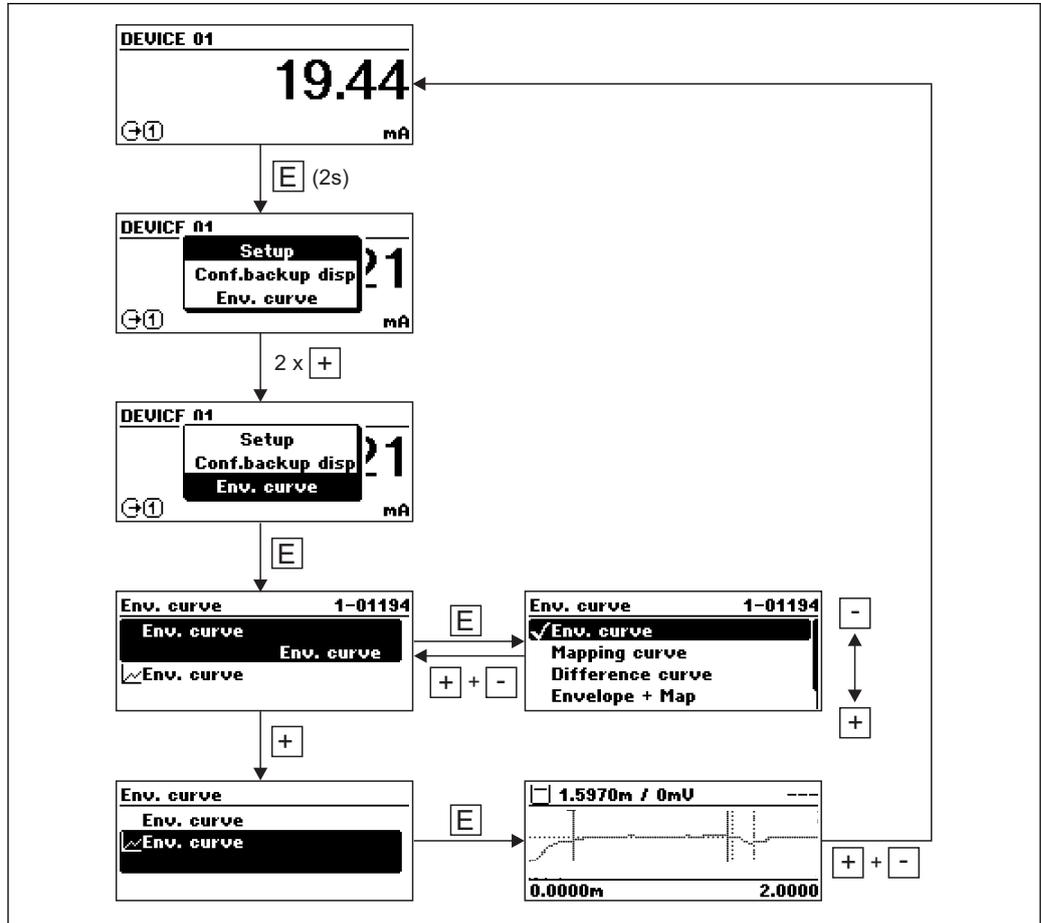


A0014277

9 Ввод в эксплуатацию с помощью мастера

Мастер первой настройки доступен в FieldCare и DeviceCare ³⁾.

i Настройка интерфейса связи Modbus → 81.

1. Подключите прибор к FieldCare или DeviceCare → 56.
2. Откройте прибор в FieldCare или DeviceCare.
 - ↳ Появится панель (домашняя страница) прибора:

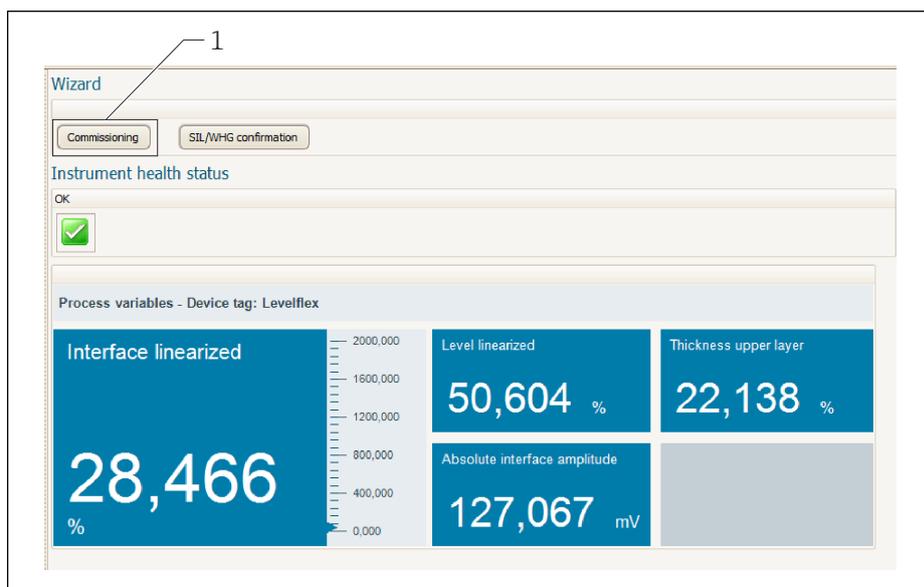

A0025866

1 Кнопка «Ввод в эксплуатацию»: запуск мастера

3. Для запуска мастера нажмите кнопку «Ввод в эксплуатацию».
4. Введите или выберите подходящее значение для каждого параметра. Эти значения будут сразу записываться в прибор.
5. Для перехода к следующей странице нажмите «Далее».
6. По окончании настройки на последней странице нажмите кнопку «Конец процедуры», чтобы закрыть мастер.

i Если мастер будет закрыт до установки всех необходимых параметров, прибор может остаться в неопределенном состоянии. В этом случае рекомендуется выполнить сброс прибора на заводские настройки.

3) DeviceCare можно загрузить на сайте: www.software-products.endress.com. Для загрузки необходимо зарегистрироваться на портале программного обеспечения Endress+Hauser.

10 Ввод в эксплуатацию с использованием меню управления


10.1 Проверка монтажа и функциональная проверка

Перед запуском точки измерения убедитесь в том, что выполнены все заключительные проверки:

- контрольный список проверки после монтажа → 48;
- контрольный список проверки после подключения → 54.

10.2 Установка рабочего языка


Заводская настройка: английский или региональный язык по заказу

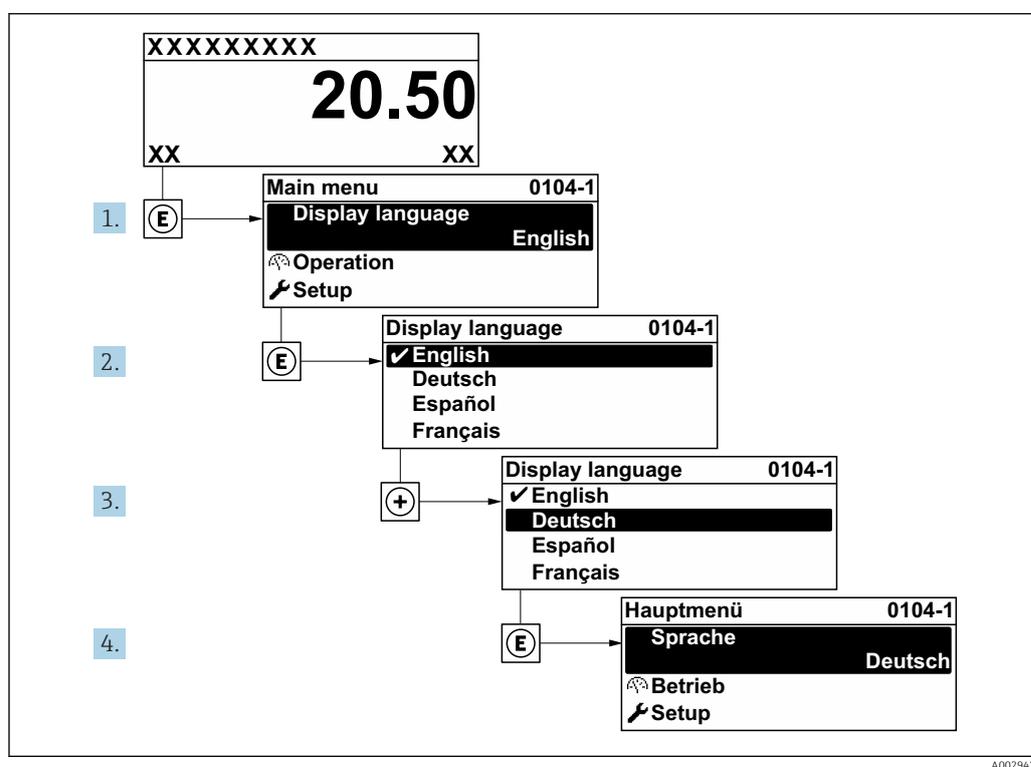

15 Использование примера местного дисплея

A0029420

10.3 Конфигурация измерения уровня

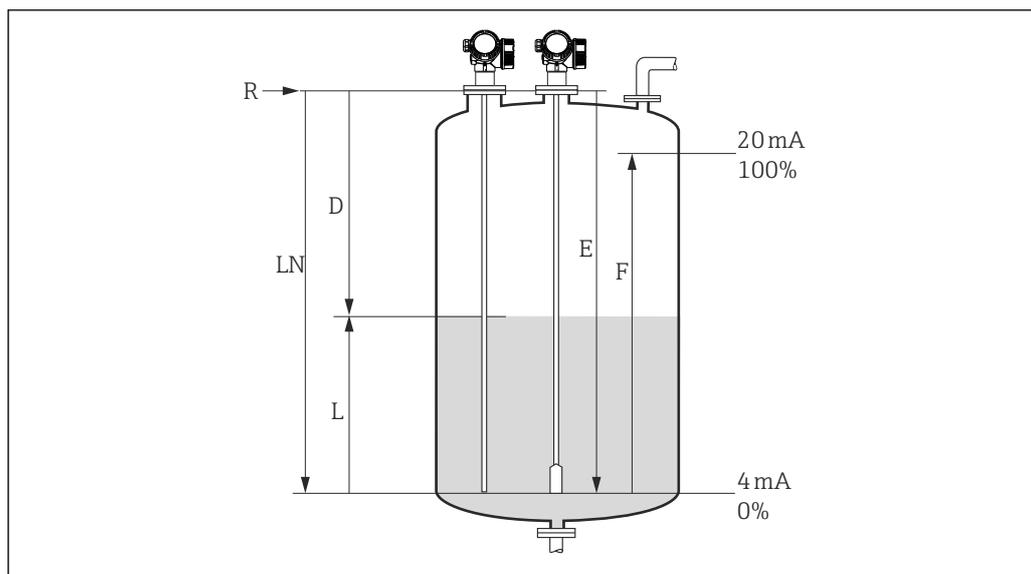

16 Параметры конфигурации для измерения уровня жидких сред

- LN Длина зонда
 R Контрольная точка измерения
 D Расстояние
 L Уровень
 E Калибровка пустой емкости (= нулевая точка)
 F Калибровка полной емкости (= конец диапазона)

i Если при использовании тросовых зондов ДП имеет значение меньше 7, то измерение в области груза зонда будет невозможно. В этом случае максимально допустимым значением E для калибровки пустого резервуара будет $LN - 250$ мм ($LN - 10$ in).


1. Настройка → Обозначение прибора
 - ↳ Введите название для точки измерения.
2. Для приборов с пакетом прикладных программ «Измерение уровня границы раздела фаз»:
 - Перейдите по пути: Настройка → Режим работы
 - ↳ Выберите опция **Уровень**.
3. Перейдите по пути: Настройка → Единицы измерения расстояния
 - ↳ Выберите единицу измерения расстояния.
4. Перейдите по пути: Настройка → Тип резервуара
 - ↳ Выберите тип резервуара.
5. Для Тип резервуара = Байпас / выносная колонка:
 - Перейдите по пути: Настройка → Диаметр трубы
 - ↳ Введите диаметр байпаса или успокоительной трубы.
6. Перейдите по пути: Настройка → Группа продукта
 - ↳ Выберите тип среды: **(Водный раствор (DC >= 4) или Продукт)**.
7. Перейдите по пути: Настройка → Калибровка пустой емкости
 - ↳ Введите расстояние E между контрольной точкой R и минимальным уровнем (0%).
8. Перейдите по пути: Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Введите расстояние F между минимальным (0%) и максимальным (100%) уровнями.

9. Перейдите по пути: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L.
10. Перейдите по пути: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D между точкой отсчета R и уровнем L.
11. Перейдите по пути: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество эхо-сигнала, отраженного от поверхности.
12. При управлении через местный дисплей:
Перейдите по пути: Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравните отображенное расстояние с реальным расстоянием для начала записи кривой помех (при необходимости)⁴⁾.
13. При управлении посредством программного обеспечения:
Перейдите по пути: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Для начала записи кривой помех сравните отображенное расстояние с реальным (при необходимости)⁴⁾.

4) Для прибора FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (спецификация: поз. 540 «Пакет прикладных программ», опция EF или EG) записывать карту помех НЕ СЛЕДУЕТ.

10.4 Конфигурация измерения уровня границы раздела фаз

i Измерение уровня границы раздела фаз возможно только при наличии в приборе соответствующей программной опции. Эту опцию следует выбрать в спецификации: поз. 540 «Пакет прикладных программ», опция ЕВ «Измерение уровня границы раздела фаз».

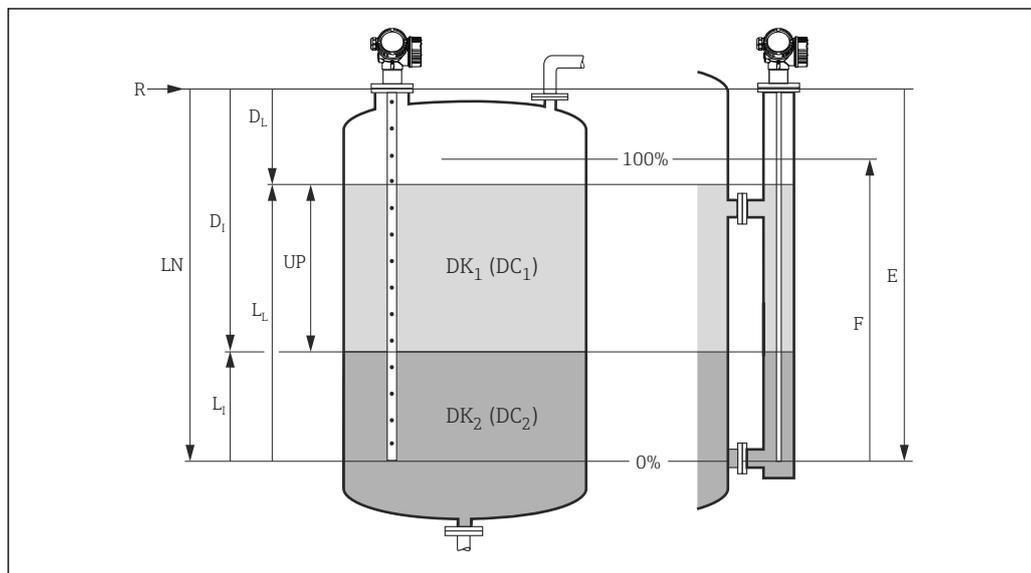

17 Параметры конфигурации измерения уровня границы раздела фаз

- LN* Длина зонда
- R* Контрольная точка измерения
- DI* Параметр "Расстояние до раздела фаз" (расстояние от контрольной точки до нижней среды)
- LI* Раздел фаз
- DL* Расстояние
- LL* Уровень
- UP* Толщина верхнего слоя
- E* Параметр "Калибровка пустой емкости" (= нулевая точка)
- F* Параметр "Калибровка полной емкости" (= конец диапазона)

1. Перейдите по пути: Настройка → Обозначение прибора
 - ↳ Введите название для точки измерения.
2. Перейдите по пути: Настройка → Режим работы
 - ↳ Выберите опция **Раздел фаз**.
3. Перейдите по пути: Настройка → Единицы измерения расстояния
 - ↳ Выберите единицу измерения расстояния.
4. Перейдите по пути: Настройка → Тип резервуара
 - ↳ Выберите тип резервуара.
5. Для Тип резервуара = Байпас / выносная колонка:
 - Перейдите по пути: Настройка → Диаметр трубы
 - ↳ Введите диаметр байпаса или успокоительной трубы.
6. Перейдите по пути: Настройка → Уровень в емкости
 - ↳ Выберите уровень в резервуаре (**Полностью заполнена** или **Частично заполнена**).
7. Перейдите по пути: Настройка → Расстояние до верхнего соединения
 - ↳ Для байпасов: введите расстояние от контрольной точки R до нижней границы верхнего соединения; в остальных случаях: оставьте заводскую настройку параметра без изменений.

8. Перейдите по пути: Настройка → Значение диэлектрической постоянной DC
 - ↳ Введите относительную диэлектрическую проницаемость (ϵ_r) верхней среды.
9. Перейдите по пути: Настройка → Калибровка пустой емкости
 - ↳ Введите расстояние E между контрольной точкой R и минимальным уровнем (0%).
10. Перейдите по пути: Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Введите расстояние F между минимальным (0%) и максимальным (100%) уровнями.
11. Перейдите по пути: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L_L .
12. Перейдите по пути: Настройка → Раздел фаз
 - ↳ Отображается высота границы раздела фаз L_L .
13. Перейдите по пути: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D_L между точкой отсчета R и уровнем L_L .
14. Перейдите по пути: Настройка → Расстояние до раздела фаз
 - ↳ Отображается расстояние D_L между контрольной точкой R и границей раздела фаз L_L .
15. Перейдите по пути: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество эхо-сигнала, отраженного от поверхности.
16. При управлении через местный дисплей:
Перейдите по пути: Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравните отображенное расстояние с реальным расстоянием для начала записи кривой помех (при необходимости)⁵⁾.
17. При управлении посредством программного обеспечения (например, FieldCare):
Перейдите по пути: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравните отображенное расстояние с фактическим реальным расстоянием для начала записи кривой помех (при необходимости)⁵⁾.

5) Для прибора FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (спецификация: поз. 540 «Пакет прикладных программ», опция EF или EG) записывать карту помех НЕ СЛЕДУЕТ.

10.5 Запись эталонной кривой

После конфигурации измерения рекомендуется записать текущую огибающую кривую в качестве эталонной. В дальнейшем эту эталонную кривую можно будет использовать как образец при выполнении диагностики. Для записи эталонной кривой выберите опцию параметр **Сохранить эталонную кривую**.

Навигация по меню

Эксперт → Диагностика → Диагностика огибающей → Сохранить эталонную кривую

Значение опций

- Нет
Нет действий
- Да
Сохранение текущей огибающей кривой в качестве эталонной.

 Просмотреть эталонную кривую можно только на графике огибающей в FieldCare, предварительно загрузив его из прибора в FieldCare. Для этого в FieldCare используется функция «Загрузка эталонной кривой»:



 18 Функция «Загрузка эталонной кривой»

10.6 Конфигурация местного дисплея

10.6.1 Заводские настройки местного дисплея для измерения уровня

Параметр	Заводская настройка для приборов с одним токовым выходом	Заводская настройка для приборов с двумя токовыми выходами
Форматировать дисплей	1 значение, макс. размер	1 значение, макс. размер
Значение 1 дисплей	Уровень линеаризованный	Уровень линеаризованный
Значение 2 дисплей	Расстояние	Расстояние
Значение 3 дисплей	Токовый выход 1	Токовый выход 1
Значение 4 дисплей	нет	Токовый выход 2

10.6.2 Заводские настройки местного дисплея для измерения уровня границы раздела фаз

Параметр	Заводская настройка для приборов с одним токовым выходом	Заводская настройка для приборов с двумя токовыми выходами
Форматировать дисплей	1 значение, макс. размер	1 значение, макс. размер
Значение 1 дисплей	Раздел фаз линеаризованный	Раздел фаз линеаризованный
Значение 2 дисплей	Уровень линеаризованный	Уровень линеаризованный
Значение 3 дисплей	Толщина верхнего слоя	Токовый выход 1
Значение 4 дисплей	Токовый выход 1	Токовый выход 2

10.6.3 Регулировка местного дисплея

Регулировка местного дисплея производится в следующем меню:
 Настройка → Расширенная настройка → Дисплей

10.7 Настройка интерфейса связи Modbus

10.7.1 Параметры шины

Параметр шины	Настройка
Скорость передачи	Регулируется автоматически; ручная настройка не требуется
Четность	Регулируется автоматически; ручная настройка не требуется
Адрес прибора в системе Modbus	Устанавливается с помощью параметра адреса HART: Эксперт → Связь → Конфигурация → Адрес HART Диапазон значений: 1 до 63

10.7.2 Параметры прибора

Для следующих параметров устанавливаются фиксированные значения. Любое изменение, сделанное пользователем, немедленно отменяется прибором.

- Диапазон тока = Фиксированное значение тока
- Фиксированное значение тока = 10 мА

10.7.3 Параметры процесса

Параметры процесса, передача которых осуществляется по шине, должны быть назначены одной из следующих переменных HART:

Эксперт → Связь → Выход

- Назначить PV
- Назначить SV
- Назначить TV
- Назначить QV

Доступ к этим переменным HART осуществляется через определенные регистры Modbus: → 📄 208.

10.8 Управление конфигурационными данными

После ввода в эксплуатацию можно сохранить текущую конфигурацию прибора, скопировать ее на другую точку измерения или выполнить восстановление до предыдущей конфигурации. Для этого используется параметр **Управление конфигурацией** и его опции.

Навигация по меню управления

Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее
→ Управление конфигурацией

Значение опций

■ Отмена

Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.

■ Сделать резервную копию

Сохранение резервной копии текущей конфигурации прибора из встроенного блока HistoROM на дисплей прибора. В резервной копии содержатся данные преобразователя и датчика прибора.

■ Восстановить

Последняя резервная копия конфигурационных данных прибора копируется из памяти дисплея в блок HistoROM прибора. В резервной копии содержатся данные преобразователя и датчика прибора.

■ Дублировать

Копирование конфигурации преобразователя в другой прибор посредством дисплея преобразователя. Следующие параметры, относящиеся исключительно к конкретной точке измерения, **не** включаются в переносимую конфигурацию:

- Код даты HART
- Короткий тег HART
- Сообщение HART
- Дескриптор HART
- Адрес HART
- Обозначение прибора
- Тип продукта

■ Сравнить

Копия конфигурации прибора, сохраненная на дисплее, сравнивается с текущей конфигурацией в блоке HistoROM. Результат сравнения отображается в параметре **Результат сравнения**.

■ Очистить резервные данные

Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплея прибора.



В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью местного дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.



Если имеющаяся резервная копия будет восстановлена на другом приборе с помощью опции **Восстановить**, некоторые функции прибора могут оказаться недоступными. В некоторых случаях даже сброс параметров прибора → 185 не приводит к возврату в исходное состояние..

Для переноса конфигурации на другой прибор всегда используйте опцию **Дублировать**.

10.9 Защита настроек от несанкционированного изменения

Существует два способа защиты от несанкционированного изменения значений параметров:

- с помощью соответствующего параметра (программная блокировка) →  61;
- с помощью переключателя блокировки (аппаратная блокировка) →  62.

11 Диагностика, поиск и устранение неисправностей

11.1 Устранение общих неисправностей

11.1.1 Общие ошибки

Ошибка	Возможная причина	Решение
Прибор не отвечает	Сетевое напряжение не подключено	Подключите правильное напряжение
	Недостаточный контакт между кабелями и клеммами	Обеспечьте надежный электрический контакт между кабелем и клеммой
Значения на дисплее не видны	Установлена слишком низкая или высокая контрастность	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Увеличьте контрастность одновременным нажатием кнопок  и  ▪ Уменьшите контрастность одновременным нажатием кнопок  и 
	Неправильно подключен разъем кабеля дисплея	Подключите разъем правильно
	Дисплей неисправен	Замените дисплей
При запуске прибора или подключении дисплея выводится сообщение «Ошибка связи»	Воздействие электромагнитных помех	Проверьте заземление прибора
	Поврежден кабель или разъем кабеля дисплея	Замените дисплей
Интерфейс CDI не функционирует	Неправильная настройка COM-порта компьютера	Проверьте параметры COM-порта компьютера и при необходимости исправьте их
Прибор неправильно измеряет величину	Ошибка настройки параметров	Проверьте и скорректируйте параметры настройки

11.1.2 Ошибки настройки параметров

Ошибки настройки параметров для измерения уровня

Ошибка	Возможная причина	Решение
Неверное измеренное значение	Если измеренное расстояние (Настройка → Расстояние) соответствует фактическому расстоянию: Ошибка калибровки	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте и при необходимости скорректируйте калибровку: параметр Калибровка пустой емкости (→ ☰ 124) Проверьте и при необходимости скорректируйте калибровку: параметр Калибровка полной емкости (→ ☰ 125) Проверьте и при необходимости скорректируйте линеаризацию: подменю Линеаризация (→ ☰ 151)
	Если измеренное расстояние (Настройка → Расстояние) не соответствует фактическому расстоянию: Измерение искажается паразитными эхо-сигналами	Выполните сканирование помех: параметр Подтвердить расстояние (→ ☰ 132)
Измеренное значение не изменяется при заполнении/опорожнении резервуара	Измерение искажается паразитными эхо-сигналами	Выполните сканирование помех: параметр Подтвердить расстояние (→ ☰ 132)
	Отложения на зонде	Выполните очистку зонда
	Ошибка отслеживания эхо-сигналов	Деактивируйте отслеживание эхо-сигналов: Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = История выкл.
После подачи сетевого напряжения появляется сообщение диагностическое сообщение Эхо сигнал потерян	Слишком высокий порог приема эхо-сигнала	Проверьте параметр параметр Группа продукта (→ ☰ 123) При необходимости выберите более детальную настройку в параметре параметр Продукт (→ ☰ 138)
	Подавляется эхо-сигнал уровня	Удалите карту помех и при необходимости запишите новую кривую помех: параметр Записать карту помех (→ ☰ 134)
Прибор отображает ненулевой уровень при пустом резервуаре	Неверная длина зонда	Выполните коррекцию длины зонда: параметр Подтвердить длину зонда (→ ☰ 166)
	Паразитные эхо-сигналы	Выполните сканирование помех для всего зонда при пустом резервуаре: параметр Подтвердить расстояние (→ ☰ 132)
Неправильная крутизна кривой уровня во всем диапазоне измерения	Выбран неверный тип резервуара	Установите правильный тип резервуара: параметр Тип резервуара (→ ☰ 122)

Ошибки настройки параметров для измерения уровня границы раздела фаз


Ошибка	Возможная причина	Решение
При установленном параметре Уровень в емкости = Полностью заполнена измеренный уровень границы раздела фаз резко возрастает во время опорожнения	Определяется общий уровень ввиду того, что он выходит за пределы блокирующей дистанции	Увеличьте блокирующую дистанцию: параметр Блокирующая дистанция (→ ☰ 141)
		Установите параметр параметр Уровень в емкости (→ ☰ 128) = Частично заполнена

Ошибка	Возможная причина	Решение
При установленном параметре Уровень в емкости = Частично заполнена измеренный общий уровень резко падает во время заполнения	Общий уровень попадает в верхнюю блокирующую дистанцию	Уменьшите блокирующую дистанцию: параметр Блокирующая дистанция (→ ⓘ 141)
Неправильная крутизна измеренного уровня границы раздела фаз	Неверное значение диэлектрической проницаемости (ДП)	Введите правильное значение диэлектрической проницаемости (ДП) верхней среды: параметр Значение диэлектрической постоянной DC (→ ⓘ 130)
Измеренные значения уровня границы раздела фаз и общего уровня совпадают	Порог эхо-сигнала общего уровня слишком высок ввиду того, что указано неверное значение диэлектрической проницаемости	Введите правильное значение диэлектрической проницаемости (ДП) верхней среды: параметр Значение диэлектрической постоянной DC (→ ⓘ 130)
Если слои границы раздела фаз сравнительно тонкие, значение общего уровня оказывается равным уровню границы раздела фаз	Толщина верхней среды менее 60 мм (2,4 дюйма)	Измерение уровня границы раздела фаз возможно только при толщине границы раздела фаз более 60 мм (2,4 дюйма)
Резкие скачки уровня границы раздела фаз	Образуется слой эмульсии	Наличие слоев эмульсии приводит к искажению измерения Обратитесь в компанию Endress+Hauser

11.2 Диагностическая информация на локальном дисплее

11.2.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией измеренного значения.

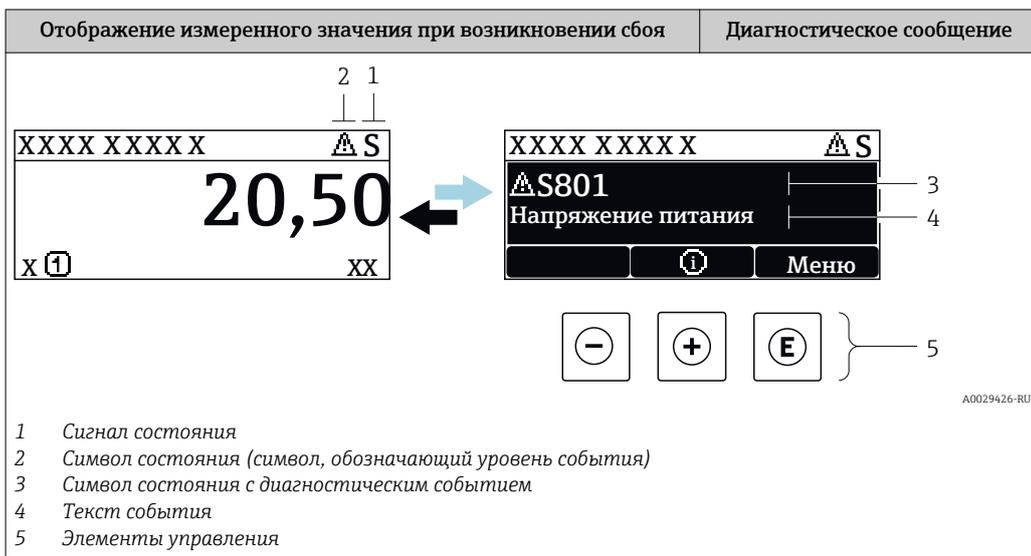

Сигналы состояния

F <small>A0032902</small>	Опция "Отказ (F)" Обнаружена неисправность прибора. Измеренное значение недействительно.
C <small>A0032903</small>	Опция "Проверка функций (C)" Прибор находится в сервисном режиме (например, в режиме имитации).
S <small>A0032904</small>	Опция "Не соответствует спецификации (S)" Прибор эксплуатируется: <ul style="list-style-type: none"> ▪ не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки) ▪ не в соответствии с настройками, заданными пользователем (например, уровень вышел за пределы заданного диапазона)
M <small>A0032905</small>	Опция "Требуется техническое обслуживание (M)" Необходимо техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Символ состояния (символ, обозначающий уровень события)

⊗	Состояние "Alarm" (Аварийный сигнал) Измерение прерывается. Выходные сигналы переходят в состояние, заданное для ситуации возникновения сбоя. Выдается диагностическое сообщение.
⚠	Состояние "Warning" (Предупреждение) Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение.

Диагностическое событие и текст события

Сбой можно идентифицировать по диагностическому событию. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляя информацию о сбое. Кроме того, перед диагностическим событием отображается соответствующий символ.



Если в очереди на отображение одновременно присутствуют два или более диагностических сообщения, то выводится только сообщение с максимальным приоритетом. Другие активные диагностические сообщения можно просмотреть в разделе подменю **Перечень сообщений диагностики**.


i Более ранние диагностические сообщения, уже не стоящие в очереди, можно просмотреть следующим образом:

- На локальном дисплее:
в меню подменю **Журнал событий**
- В FieldCare:
используя функцию "Список событий/HistoROM".

Элементы управления

Функции управления в меню, подменю	
+	Кнопка "плюс" Открытие сообщения с информацией по устранению ошибок.
E	Кнопка ввода Открытие меню управления.

11.2.2 Вызов мер по устранению ошибок

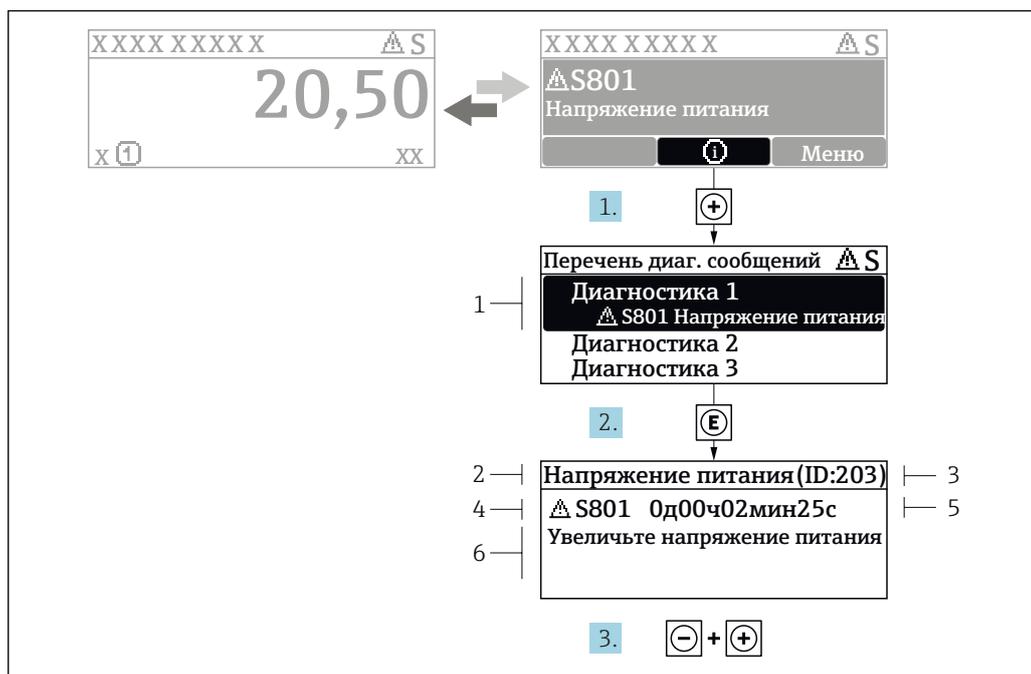

19 Сообщение с описанием мер по устранению ошибок

- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Идентификатор обслуживания
- 4 Поведение диагностики с кодом неисправности
- 5 Время события
- 6 Меры по устранению ошибок

Пользователь просматривает диагностическое сообщение.

1. Нажмите \oplus (символ Ⓢ).
 - ↳ Откроется список подменю **Перечень сообщений диагностики**.
2. Выберите требуемое диагностическое событие кнопками \oplus или \ominus и нажмите кнопку Ⓢ .
 - ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
3. Нажмите $\ominus + \oplus$ одновременно.
 - ↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

Пользователь находится в меню **Диагностикана** записи диагностического события, например, в подменю **Перечень сообщений диагностики** или в разделе **Предыдущее диагн. сообщение**.

1. Нажмите Ⓢ .
 - ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
2. Нажмите $\ominus + \oplus$ одновременно.
 - ↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.


11.3 Диагностическое событие в программном обеспечении

Если в приборе имеется активное диагностическое событие, то в левой верхней области интерфейса программного обеспечения отображается сигнал состояния и соответствующий символ уровня события в соответствии с NAMUR NE 107:

- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)


А: через меню управления

1. Перейдите к параметру меню **Диагностика**.
 - ↳ В пункте параметр **Текущее сообщение диагностики** отображается диагностическое событие и его текстовое описание.
2. В правой стороне интерфейса наведите курсор на пункт параметр **Текущее сообщение диагностики**.

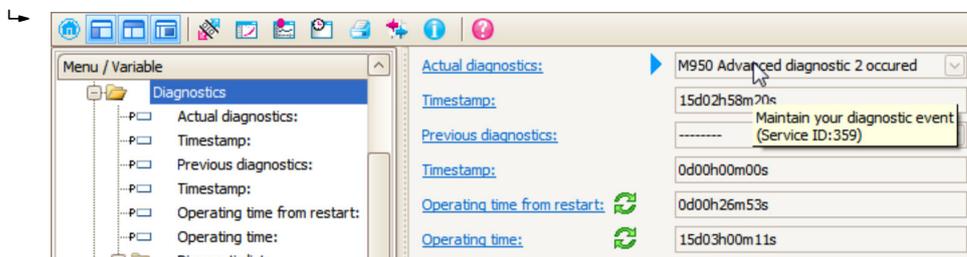


Появится информация о мерах по устранению этого диагностического события.

В: через функцию «Создание документации»

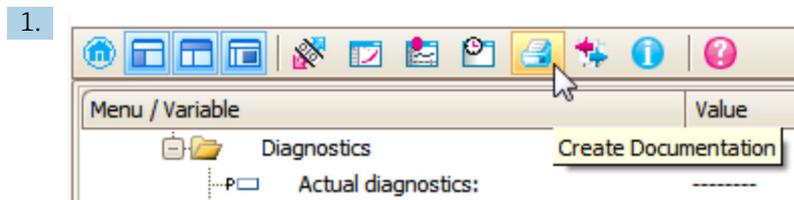


Выберите функцию «Создание документации».

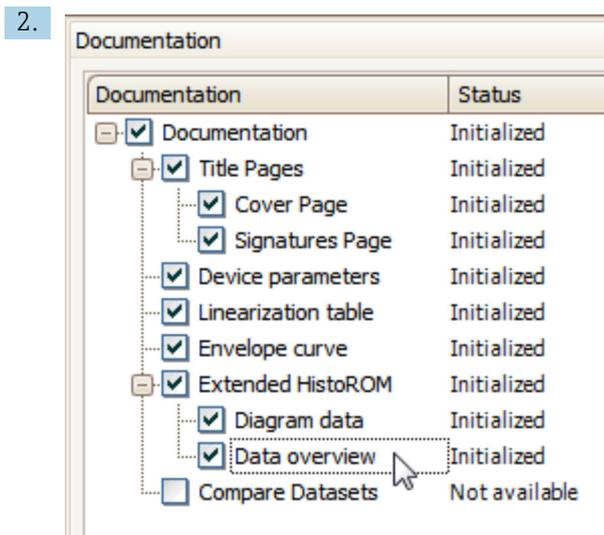

Убедитесь в том, что отмечен пункт «Обзор данных».

3. Нажмите кнопку «Сохранить как...» и сохраните протокол в формате PDF.
 ↳ Протокол содержит диагностические сообщения и сведения об устранении неполадок.

С: с помощью функции «Журнал событий/расширенный HistoROM»

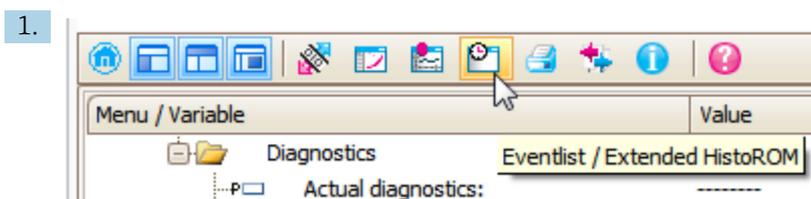

Выберите функцию «Журнал событий/расширенный HistoROM».



Выберите функцию «Загрузка журнала событий».

- ↳ Журнал событий, включая сведения об устранении неполадок, будет отображен в окне «Обзор данных».

11.4 Перечень диагностических сообщений

В подменю подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается до 5 диагностических сообщений, находящихся в очереди. Если число необработанных сообщений больше 5, на дисплей выводятся сообщения с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики

Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

1. Нажмите [E].
 ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.

2. Нажмите  +  одновременно.
 - ↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

11.5 Журнал событий

11.5.1 История событий

В подменю **Список событий**) можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях ⁶⁾ "Список событий/HistoROM" .

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Список событий

В хронологическом порядке могут отображаться до 100 сообщений о событиях.

Список событий включает в себя следующее:

- Диагностические события
- Информационные события

Помимо времени события, каждому событию также присваивается символ, указывающий на то, продолжается ли событие в данный момент или оно завершилось:

- Диагностическое событие
 - ☹: Событие произошло
 - ☺: Событие завершилось
- Информационное событие
 - ☹: Событие произошло

Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

1. Нажмите 
 - ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
2. Нажмите  +  одновременно.
 - ↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

11.5.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра параметр **Опции фильтра**, можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю подменю **Список событий**.

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Категории для фильтрации

- Все
- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)
- Информация

6) Это меню доступно только на локальном дисплее. При управлении посредством FieldCare список событий можно просмотреть с помощью функции FieldCare.

11.5.3 Обзор информационных событий

Номер данных	Наименование данных
I1000	----- (Прибор ОК)
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I1092	Встроенный HistoROM удален
I1110	Переключатель защиты от записи изменен
I1137	Электроника заменена
I1151	Сброс истории
I1154	Сброс измер напряжения клемм мин/макс
I1155	Сброс измерения температуры электроники
I1156	Ошибка памяти тренда
I1157	Перечень событий ошибок памяти
I1184	Дисплей подключен
I1185	Резервирование данных завершено
I1186	Выполнено восстановление через дисплей
I1187	Настройки, загруженные с дисплея
I1188	Резервные данные на дисплее очищены
I1189	Завершено сравнение резервной копии
I1256	Дисплей: статус доступа изменен
I1264	Безопасная последовательность прервана!
I1335	ПО изменено
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен
I1398	CDI: статус доступа изменен
I1512	Началась загрузка
I1513	Загрузка завершена
I1514	Загрузка началась
I1515	Загрузка завершена
I1554	Последовательность безопасности начата
I1555	Последовательность безопасн. подтверждена
I1556	Безопасный режим выкл

11.6 Версия программного обеспечения

Дата	Версия программного обеспечения	Изменения	Документация (FMP51, Modbus)		
			Руководство по эксплуатации	Описание параметров	Техническое описание
04.2016 ¹⁾	01.03.zz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обновление до версии HART 7 ▪ В приборе доступны все 17 языков управления ▪ Улучшения и исправления ▪ Доступно для интерфейса Modbus 	BA01957F/00/RU/01.19	GP01140F/00/RU/01.19	TI01454F/00/RU/01.19

1) Устаревшие версии ПО, недоступные для интерфейса Modbus.

 Можно заказать конкретную версию программного обеспечения с помощью раздела «Спецификация». Это позволяет обеспечить совместимость версии программного обеспечения при интеграции с существующей или запланированной системой.

12 Техническое обслуживание

Данный измерительный прибор не требует какого-либо специального обслуживания.

12.1 Очистка наружной поверхности

При очистке наружных поверхностей прибора следует применять чистящие средства, не повреждающие материал корпуса и уплотнений.

13 Ремонт

13.1 Общая информация о ремонте

13.1.1 Принцип ремонта

Основной принцип ремонта компании Endress+Hauser предусматривает использование измерительных приборов с модульной структурой и возможность выполнения ремонта сервисным центром Endress+Hauser или опытным заказчиком самостоятельно.

Запасные части содержатся в соответствующих комплектах. Эти комплекты включают в себя необходимые инструкции по замене.

Для получения дополнительной информации об услугах и запасных частях обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser.

13.1.2 Ремонт приборов во взрывозащищенном исполнении

При ремонте приборов во взрывозащищенном исполнении обратите внимание на следующее:

- осуществлять ремонт прибора, имеющего разрешение для эксплуатации во взрывоопасных зонах, могут только опытные квалифицированные специалисты;
- необходимо соблюдать все применимые стандарты, государственные нормы в отношении взрывоопасных зон, а также указания по технике безопасности (ХА) и положения сертификатов;
- используйте только оригинальные запасные части;
- при заказе запасных частей обращайте внимание на обозначение прибора, указанное на его заводской табличке. Заменяйте детали только на идентичные им запасные части;
- проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями. По окончании ремонта проведите испытание прибора, описанное в инструкции;
- переоборудование сертифицированного прибора в вариант другой сертификации не допускается;
- документируйте все ремонтные работы.

13.1.3 Замена модуля электроники

При замене модуля электроники необязательно выполнять основные настройки заново, поскольку параметры калибровки сохраняются в блоке HistoROM, расположенном в корпусе. Тем не менее, после замены главного модуля электроники может потребоваться запись новой кривой помех (для подавления паразитных эхо-сигналов).

13.1.4 Замена прибора


После полной замены прибора или модуля электроники можно вновь загрузить параметры в прибор одним из следующих способов.

- Посредством дисплея:
условие: на дисплее должна быть сохранена конфигурация предыдущего прибора
→  182.
- Посредством FieldCare:
условие: конфигурация предыдущего прибора должна быть сохранена на компьютере с помощью FieldCare.

После этого можно продолжать измерение без повторного выполнения настройки. Потребуется только повторная запись линеаризации и кривой помех резервуара (для подавления паразитных эхо-сигналов).

13.2 Запасные части

- На некоторых сменных компонентах измерительного прибора имеются заводские таблички запасных частей. На них приводится информация об этих запасных частях.
- На крышке клеммного отсека прибора находится заводская табличка с перечнем запасных частей, содержащая следующую информацию:
 - список наиболее важных запасных частей для измерительного прибора и информация об их заказе;
 - URL-адрес *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): т.е. в списке указываются все запасные части, доступные для данного измерительного прибора, и их коды заказа. Также на этой странице можно загрузить соответствующее руководство по монтажу, если оно доступно.

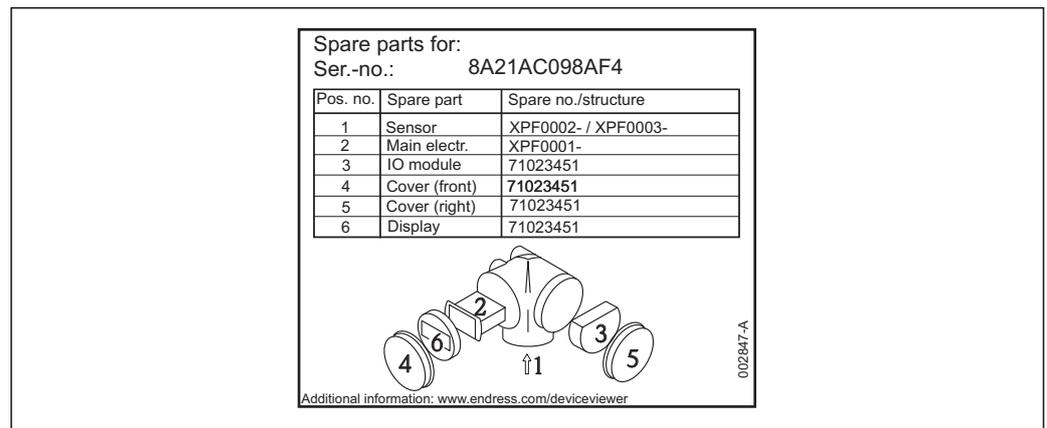

20 Пример заводской таблички с перечнем запасных частей, размещаемой на крышке клеммного отсека

- Серийный номер измерительного прибора:
 - указывается на приборе и на заводской табличке с перечнем запасных частей;
 - можно просмотреть с помощью параметра «Серийный номер» в подменю «Информация о приборе».

13.3 Возврат

При необходимости проведения ремонта или заводской калибровки, а также в случае заказа или поставки неверного измерительного прибора измерительный прибор следует вернуть. В соответствии с требованиями законодательства компания Endress+Hauser, обладающая сертификатом ISO, обязана следовать определенным процедурам при работе с оборудованием, находившимся в контакте с различными средами.

Для обеспечения быстрого, безопасного и профессионального возврата приборов изучите процедуру и условия возврата, приведенные на веб-сайте Endress+Hauser по адресу <http://www.endress.com/support/return-material>

13.4 Утилизация




Утилизация должна осуществляться с учетом следующих требований:

- Соблюдайте действующие федеральные/национальные стандарты.
- Обеспечьте надлежащее разделение и повторное использование компонентов прибора.



14 Аксессуары

14.1 Аксессуары к прибору

14.1.1 Защитный козырек от атмосферных явлений

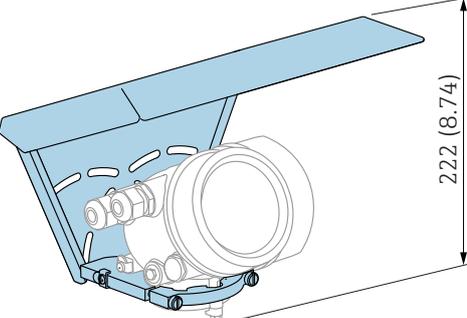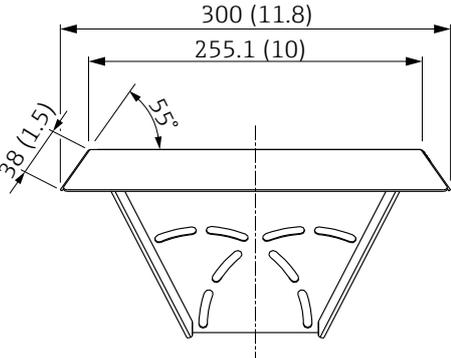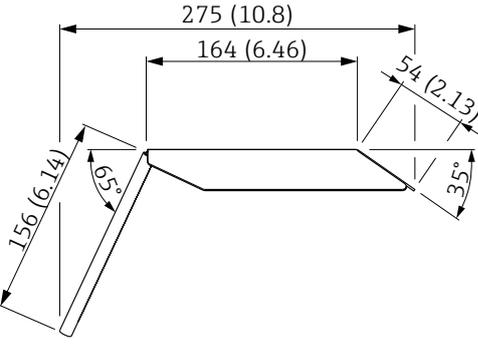Принадлежности	Описание
<p>Защитный козырек от атмосферных явлений</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;">    </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0015466</p> <p>21 <i>Защитный козырек от атмосферных явлений; размеры: мм (дюймы)</i></p> <p>i Защитный козырек от атмосферных явлений можно заказать вместе с прибором (спецификация, поз. 620 «Принадлежности прилагаемые», опция РВ «Защитный козырек от атмосферных явлений»). Также его можно заказать как принадлежность (код заказа 71162242).</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0015472</p>

14.1.2 Монтажный кронштейн для корпуса электронной части

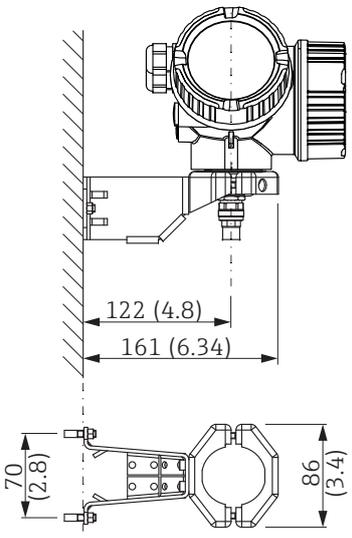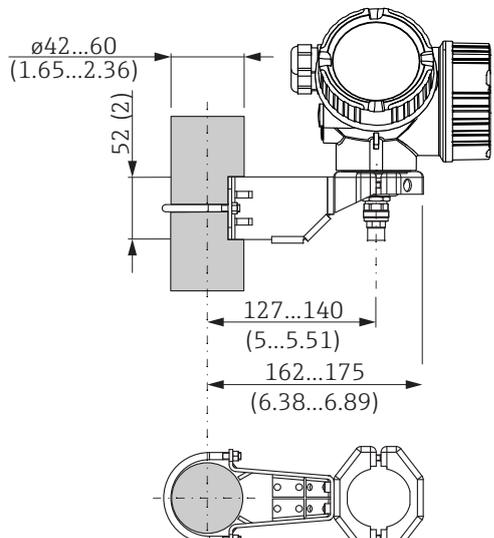
Аксессуары	Описание
<p>Монтажный кронштейн для корпуса электронной части</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>A</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>B</p>  </div> </div> <p>  22 Монтажный кронштейн для корпуса электронной части: размеры: мм (дюймы) A Настенный монтаж B Монтаж на трубопроводе </p> <p>  Для прибора с датчиком в отдельном исполнении (см. позицию 060 спецификации) монтажный кронштейн входит в комплект поставки. При необходимости его можно заказать как аксессуар (код заказа 71102216). </p>

A0014793


14.1.3 Монтажный комплект, изолированный

Аксессуары	Описание
<p>Монтажный комплект, изолированный</p> <p>Может использоваться для: FMP51</p>	<div data-bbox="678 324 941 873" style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0013586</p> <p>☛ 23 Комплект поставки монтажного комплекта:</p> <p>1 Изолирующая муфта 2 Болт с проушиной</p> <p>Для надежной фиксации зонда и обеспечения его изоляции Максимальная температура процесса: 150 °C (300 °F)</p> <p>Для тросовых зондов 4 мм (1/8 дюйма) или 6 мм (1/4 дюйма) с PA>сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диаметр D = 20 мм (0,8 дюйм) ■ Код заказа: 52014249 <p>Для тросовых зондов 6 мм (1/4 дюйма) или 8 мм (1/3 дюйма) с PA>сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диаметр D = 25 мм (1 дюйм) ■ Код заказа: 52014250 <p>Ввиду риска накопления электростатического заряда изолирующая муфта не подходит для использования во взрывоопасных зонах. В этих случаях оборудование должно быть надежно заземлено</p> <p>📄 Монтажный комплект также можно заказать сразу вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 620 «Прилагаемые аксессуары», опция PG «Монтажный комплект, изолированный, для тросовых зондов»).</p>

14.1.4 Центрирующая звездочка

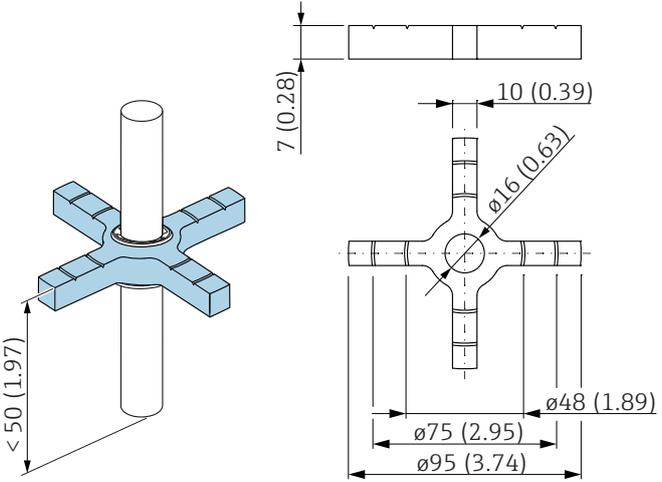Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка PEEK ϕ 48–95 мм</p> <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ FMP51 ▪ FMP54 	 <p>Центрирующая звездочка пригодна для зондов с диаметром стержня 16 мм (0,6 дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром от DN50 до DN100. Маркировка облегчает резку по размеру, обеспечивая возможность центрирования по диаметру трубы. См. также руководство по эксплуатации SD02316F</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Материал изготовления центрирующей звездочки: PEEK ▪ Материал крепежных колец: PH15-7Mo (UNS S15700) ▪ Диапазон допустимой температуры процесса: –60 до +250 °C (–76 до +482 °F) ▪ Код заказа: 71069064 <p>i При использовании центрирующей звездочки в байпасах она должна быть расположена под нижним выходом байпаса. Это необходимо учитывать при выборе длины зонда. Как правило, не допускается монтаж центрирующей звездочки выше 50 мм (1,97 дюйма) от кончика зонда. Не рекомендуется вводить выполненную из PEEK центрирующую звездочку в диапазон измерения стержневого зонда.</p> <p>i Центрирующую звездочку из PEEK также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OD). В этом случае звездочка не крепится к стержню стопорными кольцами, а фиксируется на конце стержня зонда болтом с шестигранной головкой (A4-70) и шайбой типа Nord Lock (1.4547).</p>

A0014576


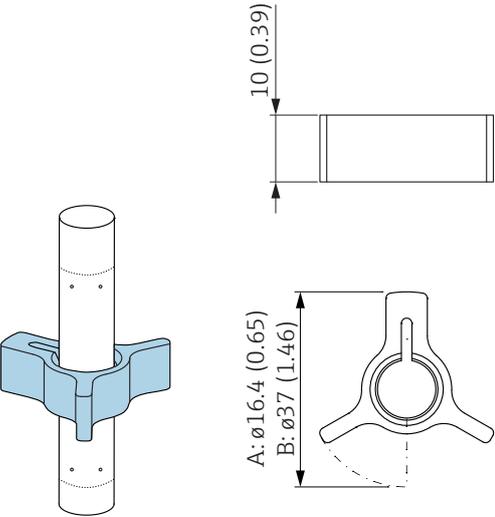
Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка, PFA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ϕ 16,4 мм (0,65 дюйм) ■ ϕ 37 мм (1,46 дюйм) <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54 	<div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;">10 (0.39)</div>  <p>A Для зонда 8 мм (0,3 дюйм) B Для зондов 12 мм (0,47 дюйм) и 16 мм (0,63 дюйм)</p> <p>Центрирующая звездочка подходит для зондов с диаметром стержня 8 мм (0,3 дюйм), 12 мм (0,47 дюйм) и 16 мм (0,63 дюйм) (в том числе стержневых зондов с покрытием) и может применяться в трубах номинальным диаметром от DN40 до DN50. Также см. руководство по эксплуатации VA00378F/00/A2</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: PFA ■ Диапазон допустимой температуры процесса: -200 до +250 °C (-328 до +482 °F) ■ Код заказа: <ul style="list-style-type: none"> ■ зонд 8 мм (0,3 дюйм) : 71162453; ■ зонд 12 мм (0,47 дюйм): 71157270; ■ зонд 16 мм (0,63 дюйм): 71069065 <p> Центрирующую звездочку из PFA также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OE).</p>



A0014577

Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка РЕЕК, Ø 48 до 95 мм (1,9 до 3,7 дюйм) Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54 	<p>Центрирующая звездочка пригодна для зондов с диаметром троса 4 мм (1/8 дюйм) (в том числе тросовых зондов с покрытием). См. также руководство по эксплуатации SD01961F</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: РЕЕК ■ Диапазон допустимой температуры процесса: -60 до +250 °C (-76 до +482 °F) ■ Код заказа: <ul style="list-style-type: none"> ■ 71373490 (1 шт.) ■ 71373492 (5 шт.)

A0035182

14.1.5 Центрирующий груз

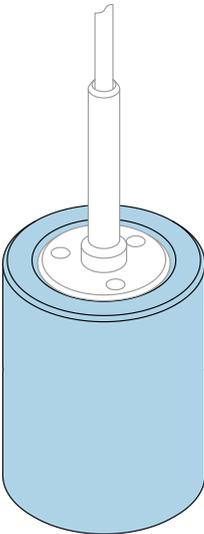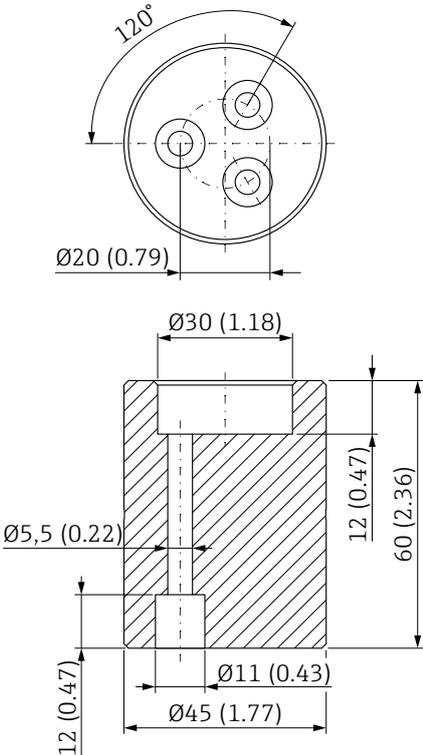Аксессуары	Описание
<p>Центрирующий груз 316L</p> <p>Ø 45 мм (1,77 дюйм)</p> <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0038923</p> <p>Центрирующий груз пригоден для зондов с диаметром троса 4 мм (1/6 дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром DN50/2 дюйма</p> <p>Код заказа: 7 1420755 (для трубопровода DN50/2 дюйма)</p> <p>i Центрирующий груз также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция ОК (для трубопроводов DN50/2 дюйма)).</p>

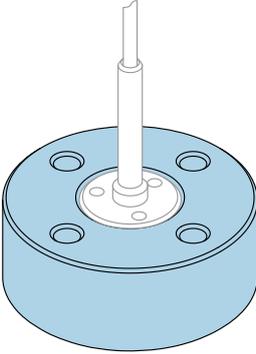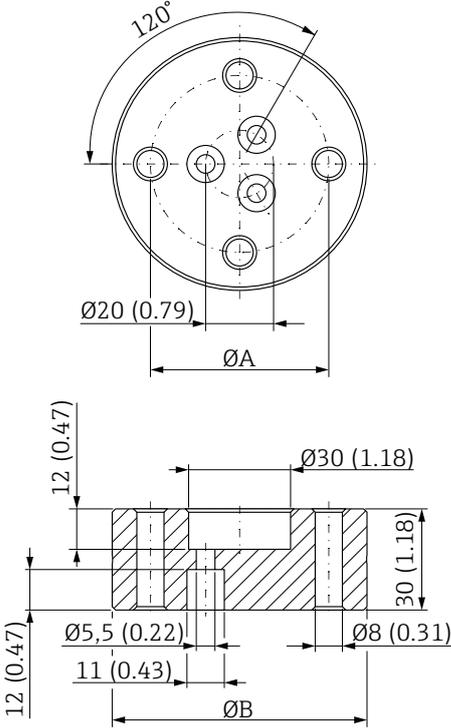Аксессуары	Описание
<p>Центрирующий груз 316L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ϕ 75 мм (2,95 дюйм) ■ ϕ 95 мм (3,7 дюйм) <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	<div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: right; font-size: small;">A0038924</p> <p>ϕA = 52,5 мм (2,07 дюйм) для трубопроводов DN80/3 дюйма = 62,5 мм (2,47 дюйм) для трубопроводов DN100/4 дюйма</p> <p>ϕB = 75 мм (2,95 дюйм) для трубопроводов DN80/3 дюйма = 95 мм (3,7 дюйм) для трубопроводов DN100/4 дюйма</p> <p>Центрирующий груз пригоден для зондов с диаметром троса 4 мм (1/8 дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром DN80/3 дюйма или DN100/4 дюйма</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: 316L ■ Код заказа <ul style="list-style-type: none"> ■ 71420822 (для трубопроводов DN80/3 дюйма) ■ 71420824 (для трубопроводов DN100/4 дюйма) <p>i Центрирующий груз также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OL (для трубопроводов DN80/3 дюйма) или OM (для трубопроводов DN100/4 дюйма)).</p>

14.1.6 Выносной дисплей FHX50

Аксессуары	Описание
Дистанционный дисплей FHX50	<div data-bbox="323 320 1197 761" style="text-align: center;"> </div> <div data-bbox="1372 772 1442 795" style="text-align: right;">A0019128</div> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Материал: <ul style="list-style-type: none"> ▪ пластмасса ПБТ; ▪ 316L/1.4404; ▪ алюминий ▪ Степень защиты: IP68 / NEMA 6P и IP66 / NEMA 4x ▪ Подходит для следующих дисплеев: <ul style="list-style-type: none"> ▪ SD02 (кнопочное управление); ▪ SD03 (сенсорное управление) ▪ Соединительный кабель: <ul style="list-style-type: none"> ▪ кабель, поставляемый с прибором, длиной до 30 м (98 фут); ▪ приобретаемый отдельно стандартный кабель, длиной до 60 м (196 фут) ▪ Диапазон температуры окружающей среды: -40 до 80 °C (-40 до 176 °F) <p>i Если требуется использовать дистанционный дисплей, следует заказать прибор в исполнении «Подготовлен для дисплея FHX50» (поз. 030, исполнение L или M). Для FHX50 следует выбрать в поз. 050 «Исполнение измерительного прибора» опцию A: «Подготовлен для дисплея FHX50».</p> <p>▪ Если исполнение прибора «Подготовлен для дисплея FHX50» не было заказано изначально и требуется модернизация для поддержки дисплея FHX50, то в поз. 050 «Исполнение измерительного прибора» при заказе FHX50 следует выбрать исполнение B «Отсутствует подготовка для дисплея FHX50». В этом случае комплект FHX50 будет дополнен комплектом для модернизации. С помощью этого комплекта можно будет подготовить прибор к подключению FHX50.</p> <p>i Для сертифицированных преобразователей применение FHX50 может быть ограничено. Прибор может быть модернизирован путем установки дисплея FHX50 только в том случае, если в списке <i>Базовые характеристики</i>, позиция 4 («Дисплей, управление»), в указаниях по технике безопасности для взрывоопасных зон (XA) для данного прибора указана опция L или M («Подготовлен для FHX50»). Кроме того, необходимо свериться с указаниями по технике безопасности (XA) для FHX50.</p> <p>i Модернизация невозможна для преобразователей, имеющих:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сертификат на использование в зонах с огнеопасной пылью (сертификат искробезопасности для запыленных зон); ▪ тип защиты Ex nA. <p>i Более подробную информацию см. в документе SD01007F.</p>

14.2 Аксессуары для связи

Аксессуары	Описание
Commubox FXA291	Используется для подключения полевых приборов с интерфейсом CDI к USB-интерфейсу компьютера Код заказа: 51516983

14.3 Аксессуары для обслуживания

Аксессуары	Описание
DeviceCare SFE100	Конфигурационный инструмент для приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus  Техническое описание TI01134S.
FieldCare SFE500	Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT С его помощью осуществляется конфигурирование и обслуживание всех полевых приборов, установленных на предприятии. Этот инструмент также упрощает диагностику приборов благодаря передаче информации об их состоянии  Техническое описание TI00028S.

14.4 Системные компоненты

Аксессуары	Описание
Регистратор с графическим дисплеем Метогрaф М	Регистратор с графическим дисплеем Метогрaф М предоставляет информацию обо всех переменных процесса. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 Мб, на карте SD или USB-накопителе  Для получения подробных сведений см. техническое описание TI00133R и руководство по эксплуатации VA00247R.

15 Меню управления

15.1 Обзор меню управления (дисплей)

Навигация  Меню управления

Language	→  175
 Настройка	→  121
Обозначение прибора	→  121
Режим работы	→  122
Единицы измерения расстояния	→  122
Тип резервуара	→  122
Диаметр трубы	→  123
Уровень в емкости	→  128
Расстояние до верхнего соединения	→  129
Значение диэлектрической постоянной DC	→  130
Группа продукта	→  123
Калибровка пустой емкости	→  124
Калибровка полной емкости	→  125
Уровень	→  126
Раздел фаз	→  131
Расстояние	→  126
Расстояние до раздела фаз	→  131
Качество сигнала	→  127
▶ Карта маски	→  135
Подтвердить расстояние	→  135
Последняя точка маски	→  135

Записать карту помех	→  135
Расстояние	→  135
► Расширенная настройка	→  136
Статус блокировки	→  136
Отображение статуса доступа	→  137
Ввести код доступа	→  137
► Уровень	→  138
Тип продукта	→  138
Продукт	→  138
Технологический процесс	→  139
Расширенные условия процесса	→  140
Единица измерения уровня	→  141
Блокирующая дистанция	→  141
Коррекция уровня	→  142
► Раздел фаз	→  144
Технологический процесс	→  144
DC значение нижнего слоя	→  144
Единица измерения уровня	→  145
Блокирующая дистанция	→  145
Коррекция уровня	→  146
► Автоматическое вычисление DC	→  149
Ручной ввод толщины верхнего слоя	→  149
Значение диэлектрической постоянной DC	→  149
Используйте вычисленное значение DC	→  149

▶ Линеаризация	→ 📄 151
Тип линеаризации	→ 📄 153
Единицы измерения линеаризации	→ 📄 155
Свободный текст	→ 📄 155
Максимальное значение	→ 📄 156
Диаметр	→ 📄 157
Высота заужения	→ 📄 157
Табличный режим	→ 📄 158
▶ Редактировать таблицу	
Уровень	→ 📄 159
Значение вручную	→ 📄 160
Активировать таблицу	→ 📄 160
▶ Настройки безопасности	→ 📄 161
Потеря сигнала	→ 📄 161
Настраиваемое значение	→ 📄 161
Линейный рост/спад	→ 📄 162
Блокирующая дистанция	→ 📄 141
▶ Настройки зонда	→ 📄 165
Зонд заземлен	→ 📄 165
▶ Коррекция длины зонда	→ 📄 168
Подтвердить длину зонда	→ 📄 168
Фактическая длина зонда	→ 📄 168
▶ Релейный выход	→ 📄 169
Функция релейного выхода	→ 📄 169
Назначить статус	→ 📄 170

Назначить предельное значение	→  170
Назначить действие диагн. событию	→  170
Значение включения	→  171
Задержка включения	→  172
Значение выключения	→  172
Задержка выключения	→  173
Режим отказа	→  173
Статус переключателя	→  174
Инвертировать выходной сигнал	→  174
► Дисплей	→  175
Language	→  175
Форматировать дисплей	→  175
Значение 1 до 4 дисплей	→  177
Количество знаков после запятой 1 до 4	→  177
Интервал отображения	→  178
Демпфирование отображения	→  178
Заголовок	→  178
Текст заголовка	→  179
Разделитель	→  179
Числовой формат	→  179
Меню десятичных знаков	→  180
Подсветка	→  180
Контрастность дисплея	→  181

▶ Резервная конфигурация на дисплее	→ 📄 182
Время работы	→ 📄 182
Последнее резервирование	→ 📄 182
Управление конфигурацией	→ 📄 182
Результат сравнения	→ 📄 183
▶ Администрирование	→ 📄 185
▶ Определить новый код доступа	→ 📄 187
Определить новый код доступа	→ 📄 187
Подтвердите код доступа	→ 📄 187
Сброс параметров прибора	→ 📄 185
🔍 Диагностика	→ 📄 187
Текущее сообщение диагностики	→ 📄 187
Предыдущее диагн. сообщение	→ 📄 188
Время работы после перезапуска	→ 📄 188
Время работы	→ 📄 182
▶ Перечень сообщений диагностики	→ 📄 190
Диагностика 1 до 5	→ 📄 190
▶ Журнал событий	→ 📄 191
Опции фильтра	→ 📄 191
▶ Список событий	→ 📄 191
▶ Информация о приборе	→ 📄 192
Обозначение прибора	→ 📄 192
Серийный номер	→ 📄 192
Версия программного обеспечения	→ 📄 192

Название прибора	→ 📄 192
Заказной код прибора	→ 📄 193
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 📄 193
Версия прибора	→ 📄 193
ID прибора	→ 📄 193
Тип прибора	→ 📄 194
ID производителя	→ 📄 194
▶ Измеренное значение	→ 📄 195
Расстояние	→ 📄 126
Уровень линейаризованный	→ 📄 156
Расстояние до раздела фаз	→ 📄 131
Раздел фаз линейаризованный	→ 📄 156
Толщина верхнего слоя	→ 📄 197
Напряжение на клеммах 1	→ 📄 197
▶ Регистрация данных	→ 📄 198
Назначить канал 1 до 4	→ 📄 198
Интервал регистрации данных	→ 📄 199
Очистить данные архива	→ 📄 199
▶ Показать канал 1 до 4	→ 📄 200
▶ Моделирование	→ 📄 202
Назначить переменную измерения	→ 📄 203
Значение переменной тех. процесса	→ 📄 203
Моделирование вых. сигнализатора	→ 📄 204

Статус переключателя	→ 📄 204
Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 📄 204
▶ Проверка прибора	→ 📄 206
Начать проверку прибора	→ 📄 206
Результат проверки прибора	→ 📄 206
Время последней проверки	→ 📄 206
Сигнал уровня	→ 📄 207
Нормирующий сигнал	→ 📄 207
Сигнал раздела фаз	→ 📄 207

15.2 Обзор меню управления (программное обеспечение)

Навигация



Меню управления

Настройка	→ 121
Обозначение прибора	→ 121
Режим работы	→ 122
Единицы измерения расстояния	→ 122
Тип резервуара	→ 122
Диаметр трубы	→ 123
Группа продукта	→ 123
Калибровка пустой емкости	→ 124
Калибровка полной емкости	→ 125
Уровень	→ 126
Расстояние	→ 126
Качество сигнала	→ 127
Уровень в емкости	→ 128
Расстояние до верхнего соединения	→ 129
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 130
Раздел фаз	→ 131
Расстояние до раздела фаз	→ 131
Подтвердить расстояние	→ 132
Текущая карта маски	→ 133
Последняя точка маски	→ 134

Записать карту помех	→ 📄 134
► Расширенная настройка	→ 📄 136
Статус блокировки	→ 📄 136
Инструментарий статуса доступа	→ 📄 136
Ввести код доступа	→ 📄 137
► Уровень	→ 📄 138
Тип продукта	→ 📄 138
Продукт	→ 📄 138
Технологический процесс	→ 📄 139
Расширенные условия процесса	→ 📄 140
Единица измерения уровня	→ 📄 141
Блокирующая дистанция	→ 📄 141
Коррекция уровня	→ 📄 142
► Раздел фаз	→ 📄 144
Технологический процесс	→ 📄 144
DC значение нижнего слоя	→ 📄 144
Единица измерения уровня	→ 📄 145
Блокирующая дистанция	→ 📄 145
Коррекция уровня	→ 📄 146
Ручной ввод толщины верхнего слоя	→ 📄 146
Измеренная толщина верхнего слоя	→ 📄 147
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 📄 147
Вычисленное значение ДП (DC)	→ 📄 147
Используйте вычисленное значение DC	→ 📄 148

► Линеаризация	→ 📄 151
Тип линеаризации	→ 📄 153
Единицы измерения линеаризации	→ 📄 155
Свободный текст	→ 📄 155
Уровень линеаризованный	→ 📄 156
Раздел фаз линеаризованный	→ 📄 156
Максимальное значение	→ 📄 156
Диаметр	→ 📄 157
Высота заужения	→ 📄 157
Табличный режим	→ 📄 158
Номер таблицы	→ 📄 159
Уровень	→ 📄 159
Уровень	→ 📄 160
Значение вручную	→ 📄 160
Активировать таблицу	→ 📄 160
► Настройки безопасности	→ 📄 161
Потеря сигнала	→ 📄 161
Настраиваемое значение	→ 📄 161
Линейный рост/спад	→ 📄 162
Блокирующая дистанция	→ 📄 141
► Настройки зонда	→ 📄 165
Зонд заземлен	→ 📄 165
Фактическая длина зонда	→ 📄 165
Подтвердить длину зонда	→ 📄 166

► Релейный выход	→ 📄 169
Функция релейного выхода	→ 📄 169
Назначить статус	→ 📄 170
Назначить предельное значение	→ 📄 170
Назначить действие диагн. событию	→ 📄 170
Значение включения	→ 📄 171
Задержка включения	→ 📄 172
Значение выключения	→ 📄 172
Задержка выключения	→ 📄 173
Режим отказа	→ 📄 173
Статус переключателя	→ 📄 174
Инвертировать выходной сигнал	→ 📄 174
► Дисплей	→ 📄 175
Language	→ 📄 175
Форматировать дисплей	→ 📄 175
Значение 1 до 4 дисплей	→ 📄 177
Количество знаков после запятой 1 до 4	→ 📄 177
Интервал отображения	→ 📄 178
Демпфирование отображения	→ 📄 178
Заголовок	→ 📄 178
Текст заголовка	→ 📄 179
Разделитель	→ 📄 179
Числовой формат	→ 📄 179
Меню десятичных знаков	→ 📄 180

Подсветка	→ 📄 180
Контрастность дисплея	→ 📄 181
▶ Резервная конфигурация на дисплее	→ 📄 182
Время работы	→ 📄 182
Последнее резервирование	→ 📄 182
Управление конфигурацией	→ 📄 182
Состояние резервирования	→ 📄 183
Результат сравнения	→ 📄 183
▶ Администрирование	→ 📄 185
Определить новый код доступа	→ 📄 187
Сброс параметров прибора	→ 📄 185
🔍 Диагностика	→ 📄 187
Текущее сообщение диагностики	→ 📄 187
Метка времени	→ 📄 188
Предыдущее диагн. сообщение	→ 📄 188
Метка времени	→ 📄 188
Время работы после перезапуска	→ 📄 188
Время работы	→ 📄 182
▶ Перечень сообщений диагностики	→ 📄 190
Диагностика 1 до 5	→ 📄 190
Метка времени 1 до 5	→ 📄 190
▶ Информация о приборе	→ 📄 192
Обозначение прибора	→ 📄 192
Серийный номер	→ 📄 192

Версия программного обеспечения	→ 📄 192
Название прибора	→ 📄 192
Заказной код прибора	→ 📄 193
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 📄 193
Версия прибора	→ 📄 193
ID прибора	→ 📄 193
Тип прибора	→ 📄 194
ID производителя	→ 📄 194
► Измеренное значение	→ 📄 195
Расстояние	→ 📄 126
Уровень линеаризованный	→ 📄 156
Расстояние до раздела фаз	→ 📄 131
Раздел фаз линеаризованный	→ 📄 156
Толщина верхнего слоя	→ 📄 197
Напряжение на клеммах 1	→ 📄 197
► Регистрация данных	→ 📄 198
Назначить канал 1 до 4	→ 📄 198
Интервал регистрации данных	→ 📄 199
Очистить данные архива	→ 📄 199
► Моделирование	→ 📄 202
Назначить переменную измерения	→ 📄 203
Значение переменной тех. процесса	→ 📄 203
Моделирование вых. сигнализатора	→ 📄 204

Статус переключателя	→ 📄 204
Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 📄 204
▶ Проверка прибора	→ 📄 206
Начать проверку прибора	→ 📄 206
Результат проверки прибора	→ 📄 206
Время последней проверки	→ 📄 206
Сигнал уровня	→ 📄 207
Нормирующий сигнал	→ 📄 207
Сигнал раздела фаз	→ 📄 207
▶ Heartbeat	

15.3 Меню "Настройка"

-   : путь для перехода к параметру с использованием блока выносного дисплея.
-  : путь для перехода к параметру с использованием программного обеспечения (например, FieldCare).
-  : параметры, которые могут быть защищены от записи посредством программной блокировки → 📄 61.

Навигация   Настройка

Обозначение прибора

Навигация	  Настройка → Обозначение прибора
Описание	Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на площадке..
Заводские настройки	FMP5x

Режим работы



Навигация  Настройка → Режим работы

Требование Для прибора предусмотрен пакет прикладных программ «Измерение уровня границы раздела фаз» (доступен для исполнений FMP51, FMP52, FMP54)⁷⁾.

Описание Выберите режим работы.

- Выбор**
- Уровень
 - Раздел фаз + емкостной^{*}
 - Раздел фаз^{*}

Заводские настройки FMP51/FMP52/FMP54: **Уровень**

Единицы измерения расстояния



Навигация  Настройка → Единицы измерения расстояния

Описание Используется для базовой калибровки (Пустой/Полный)..

- Выбор**
- | | |
|---|--|
| <i>Единицы СИ</i> | <i>Американские единицы измерения</i> |
| <ul style="list-style-type: none"> ■ mm ■ m | <ul style="list-style-type: none"> ■ ft ■ in |

Заводские настройки m

Тип резервуара



Навигация  Настройка → Тип резервуара

Требование **Тип продукта (→  138) = Жидкость**

Описание Выберите тип резервуара.

- Выбор**
- Металлическая емкость
 - Байпас / выносная колонка
 - Неметаллическая емкость
 - Монтаж снаружи
 - Коаксиал

Заводские настройки Зависит от зонда

⁷⁾ Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

^{*} Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация

- Состав опций зависит от используемого зонда: некоторые из перечисленных опций могут быть недоступны, могут предоставляться дополнительные опции.
- Для коаксиальных зондов и зондов с металлической центральной шайбой параметр **Тип резервуара** согласуется с типом зонда и не может быть изменен.

Диаметр трубы**Навигация**

  Настройка → Диаметр трубы

Требование

- **Тип резервуара** (→  122) = **Байпас / выносная колонка**
- Зонд имеет покрытие.

Описание

Укажите диаметр байпаса или успокоительной трубы.

Ввод данных пользователем

0 до 9,999 м

Заводские настройки

0,0384 м

Группа продукта**Навигация**

  Настройка → Группа продукта

Требование

- Для FMP51/FMP52/FMP54/FMP55: **Режим работы** (→  122) = **Уровень**
- **Тип продукта** (→  138) = **Жидкость**

Описание

Выбор группы продукта.

Выбор

- Продукт
- Водный раствор (DC >= 4)

Заводские настройки

Продукт

Дополнительная информация

Этот параметр рамочно определяет диэлектрическую проницаемость (ДП) продукта. Для более точного указания ДП используйте параметр параметр **Продукт** (→  138).
При установке параметра параметр **Группа продукта** параметр параметр **Продукт** (→  138) определяется следующим образом:

Группа продукта	Продукт (→  138)
Продукт	Неизвестно
Водный раствор (DC >= 4)	DC 4 ... 7

 Параметр параметр **Продукт** можно изменить позднее. Следует учесть, что значение параметра параметр **Группа продукта** при этом не меняется. При анализе сигнала учитывается только параметр параметр **Продукт**.

 При малых значениях диэлектрической проницаемости может сократиться диапазон измерения. Подробнее см. в техническом описании (ТІ) соответствующего прибора.

Калибровка пустой емкости



Навигация

Настройка → Калибровка пустой емкости

Описание

Расстояние между присоединением к процессу и минимальным уровнем (0%)..


Ввод данных пользователем

Зависит от зонда

Заводские настройки


Зависит от зонда

Дополнительная информация

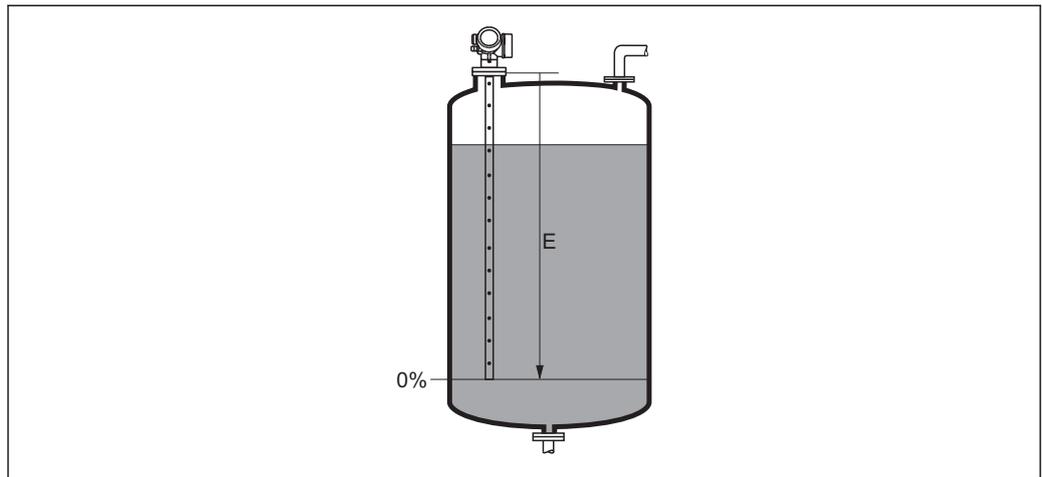

A0013178

24 Калибровка пустой емкости (E) для измерения уровня жидких сред

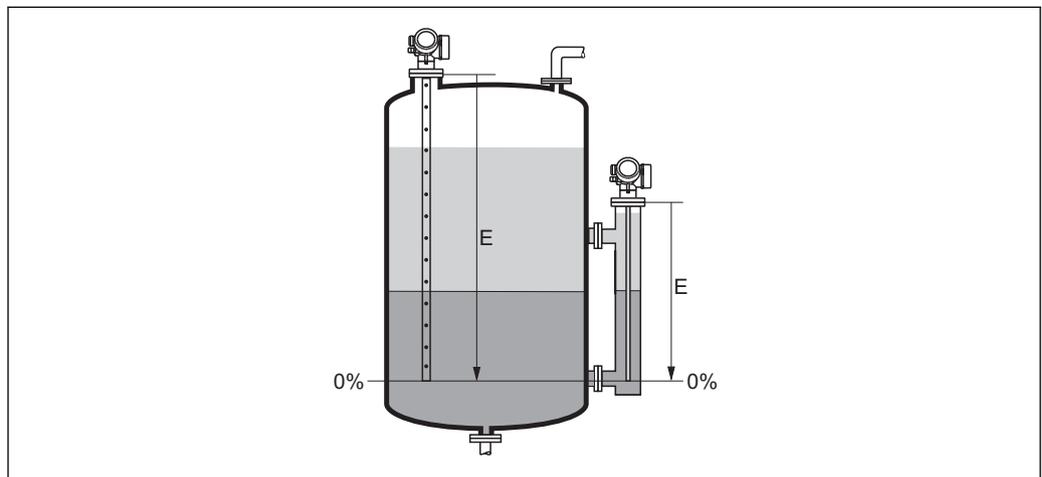

A0013177

25 Калибровка пустой емкости (E) для измерения уровня границы раздела фаз

В случае измерения уровня границы раздела фаз параметр параметр **Калибровка пустой емкости** действителен и для общего уровня, и для уровня границы раздела фаз.

Калибровка полной емкости



Навигация

Настройка → Калибровка полной емкости

Описание


Расстояние между минимальным уровнем (0%) и максимальным уровнем (100%)..

Ввод данных
пользователем

Зависит от зонда


Заводские настройки

Зависит от зонда

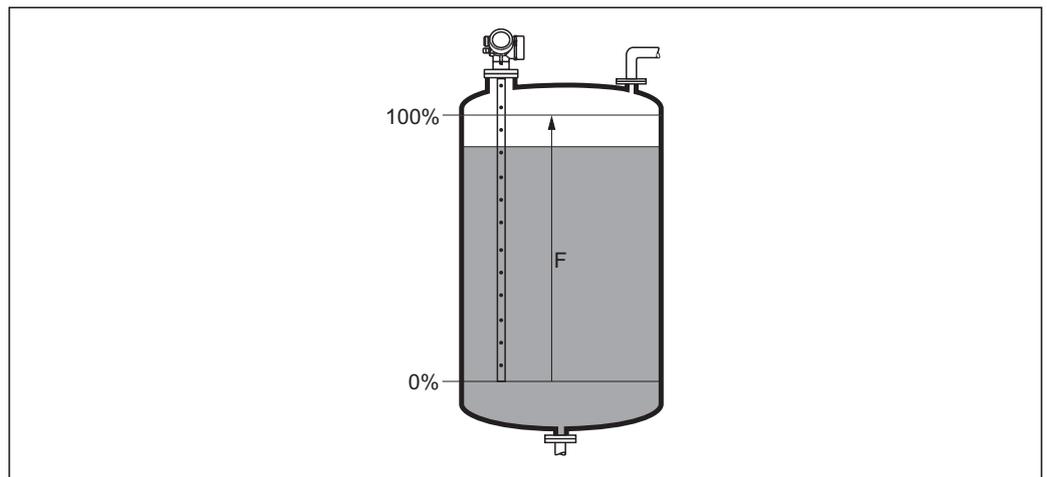Дополнительная
информация

A0013186

26 Калибровка полной емкости (F) для измерения уровня жидких сред

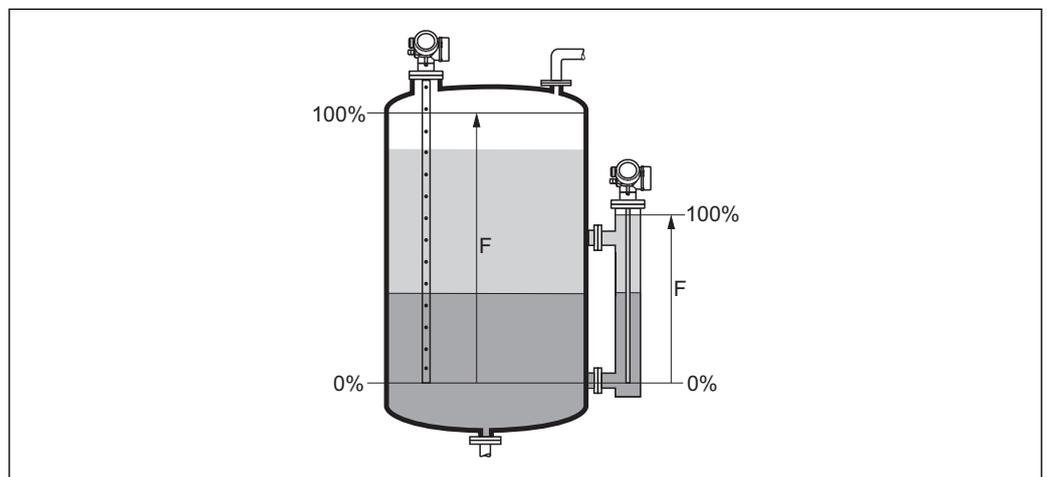

A0013188

27 Калибровка полной емкости (F) для измерения уровня границы раздела фаз



В случае измерения уровня границы раздела фаз параметр параметр **Калибровка полной емкости** действителен и для общего уровня, и для уровня границы раздела фаз.

Уровень


Навигация

 Настройка → Уровень

Описание


Отображается измеренный уровень L_L (до линеаризации).

Дополнительная информация

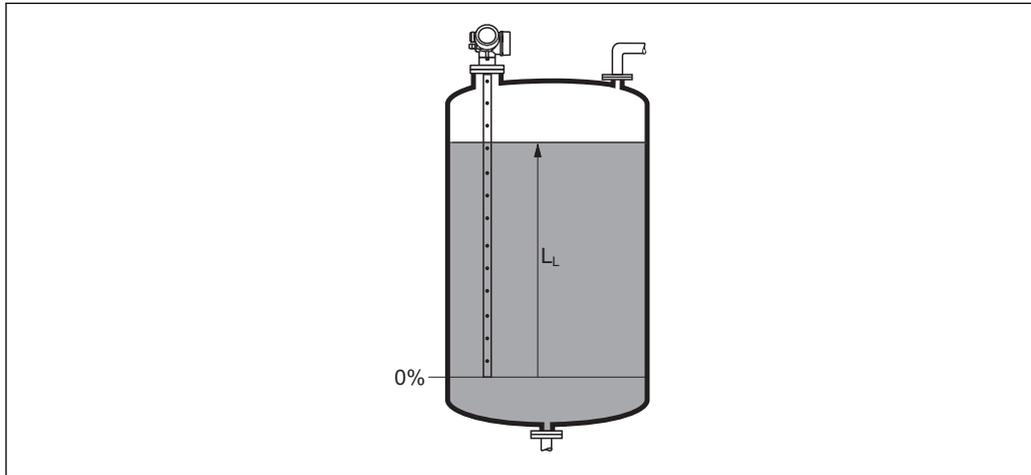

A0013194

 28 Уровень при измерении в жидких средах

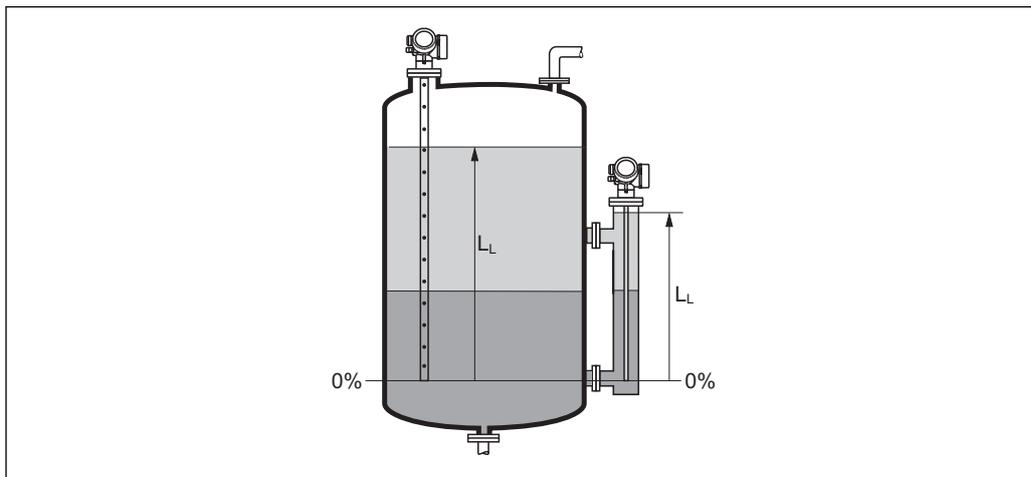

A0013195

 29 Уровень при измерении уровня границы раздела фаз

-  ▪ Единица измерения задается в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→  141).
- При измерении уровня границы раздела этот параметр всегда относится к общему уровню.

Расстояние


Навигация

 Настройка → Расстояние

Описание


Отображается измеренное расстояние D_L между точкой отсчета (нижним краем фланца или резьбового соединения) и уровнем.

Дополнительная информация

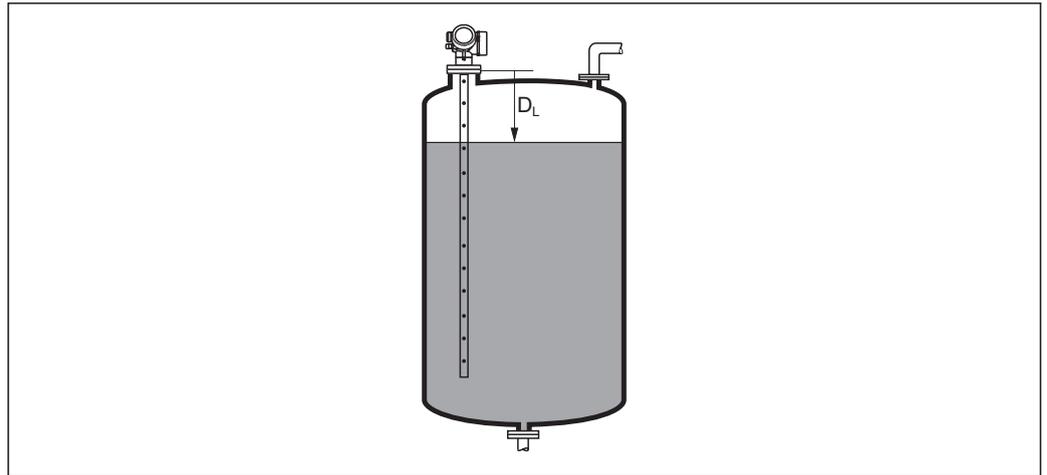

A0013198

30 Расстояние для измерения в жидких средах

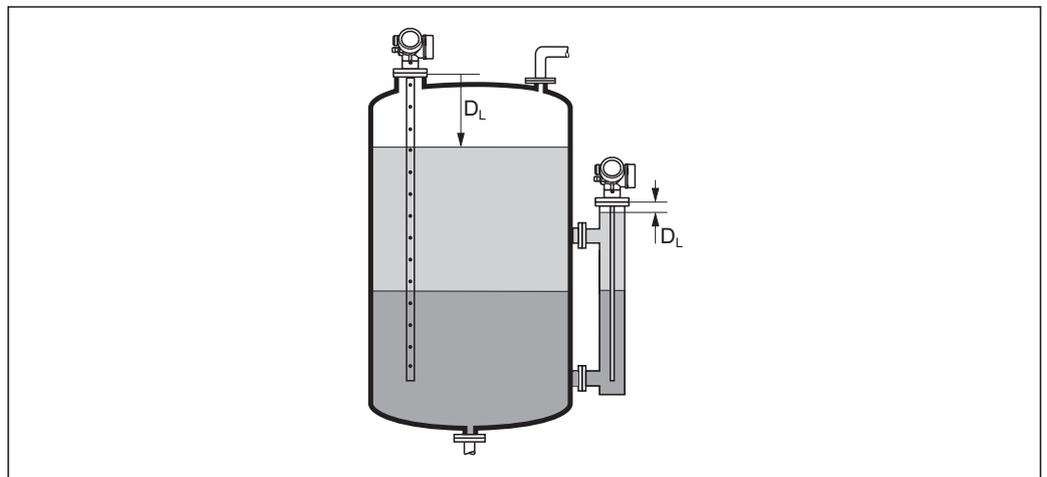

A0013199

31 Расстояние для измерения уровня границы раздела фаз

 Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→  122).

Качество сигнала

Навигация

 Настройка → Качество сигнала

Описание

Отображается качество проанализированного эхо-сигнала.

Дополнительная информация

Значение опций отображения

■ **Сильный**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение по меньшей мере на 10 мВ.

■ **Средний**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение по меньшей мере на 5 мВ.

■ **Слабый**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение меньше чем на 5 мВ.

■ **Нет сигнала**

Прибор не обнаружил полезный эхо-сигнал.

Качество сигнала, указанное в этом параметре, всегда относится к анализируемому в данный момент эхо-сигналу (эхо-сигналу уровня или границы раздела фаз)⁸⁾ или эхо-сигналу на конце зонда. Чтобы можно было различать эти два показателя, качество эхо-сигнала на конце зонда всегда отображается в скобках.



При потере эхо-сигнала (**Качество сигнала = Нет сигнала**) прибор формирует следующее сообщение об ошибке:

- F941, для случая **Потеря сигнала** (→ 161) = **Тревога**;
- S941, если в разделе **Потеря сигнала** (→ 161) был выбран другой вариант.

Уровень в емкости



Навигация

Настройка → Уровень в емкости

Требование

Режим работы (→ 122) = **Раздел фаз**

Описание

В этом параметре указывается, полностью ли заполнен резервуар или байпас.

Выбор

- Частично заполнена
- Полностью заполнена

Заводские настройки

Частично заполнена

Дополнительная информация

Значение опций


■ **Частично заполнена**

Прибор осуществляет обнаружение двух эхо-сигналов – эхо-сигнала границы раздела фаз и эхо-сигнала общего уровня.

■ **Полностью заполнена**

Прибор определяет только уровень границы раздела фаз. При выборе этого параметра сигнал верхнего слоя должен находиться в пределах верхней мертвой зоны (UB) для исключения его влияния на анализ.

8) Из этих двух эхо-сигналов указано значение, качество которого ниже.

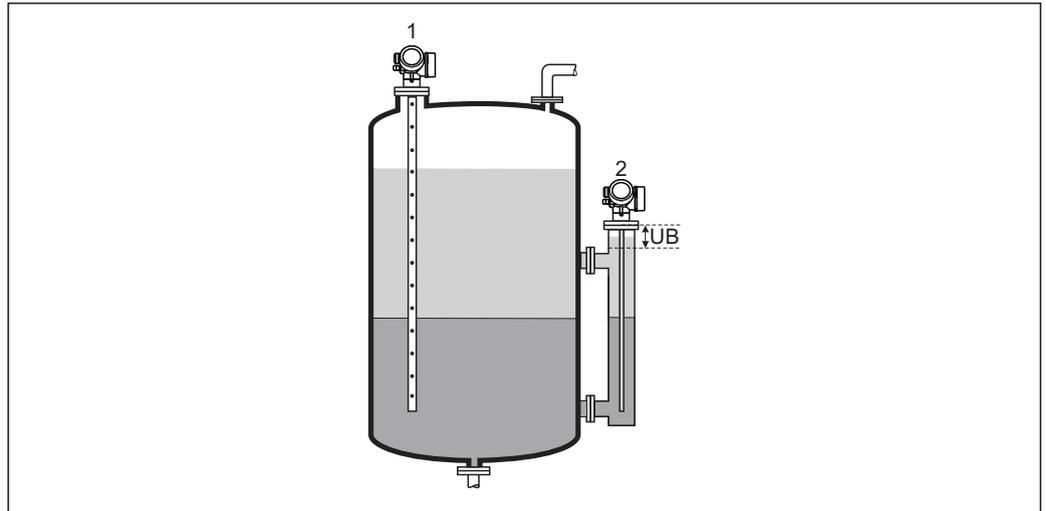

A0013173

- 1 Частично заполнена
 2 Полностью заполнена
 UB Верхняя мертвая зона

Расстояние до верхнего соединения



Навигация

Настройка → Расстояние до верхнего соединения

Требование

В приборе установлен пакет прикладных программ "Измерение границы раздела фаз"⁹⁾.

Описание

Укажите расстояние D_U до верхнего присоединения.


Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Заводские настройки

- При установленном параметре **Уровень в емкости** (→ 128) = **Частично заполнена**: 0 мм (0 дюйм)
- При установленном параметре **Уровень в емкости** (→ 128) = **Полностью заполнена**: 250 мм (9,8 дюйм)

Дополнительная информация

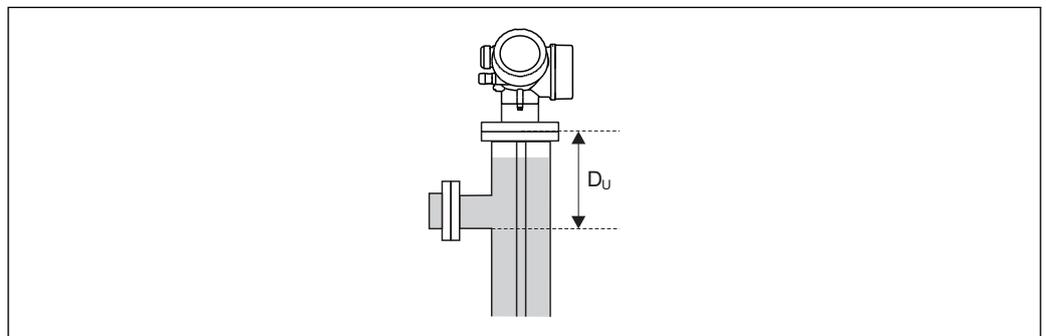

A0013174

9) Комплектация изделия: поз. 540 "Пакет прикладных программ", опция ЕВ "Измерение границы раздела фаз"

Взаимосвязь с параметром параметр "Уровень в емкости"

■ **Уровень в емкости (→  128) = Частично заполнена:**

В этом случае параметр параметр **Расстояние до верхнего соединения** не влияет на измерение. Соответственно, изменять значение по умолчанию не требуется.

■ **Уровень в емкости (→  128) = Полностью заполнена:**

В этом случае следует указать расстояние D_U между контрольной точкой и нижним краем верхнего соединения.

Значение диэлектрической постоянной DC



Навигация

  Настройка → Значение диэлектрической постоянной DC

Требование

В приборе установлен пакет прикладных программ "Измерение границы раздела фаз"¹⁰⁾.

Описание

Ввод относительной диэлектрической проницаемости ϵ_r верхнего продукта (DC_1).


Ввод данных пользователем

1,0 до 100

Заводские настройки

2,0

Дополнительная информация

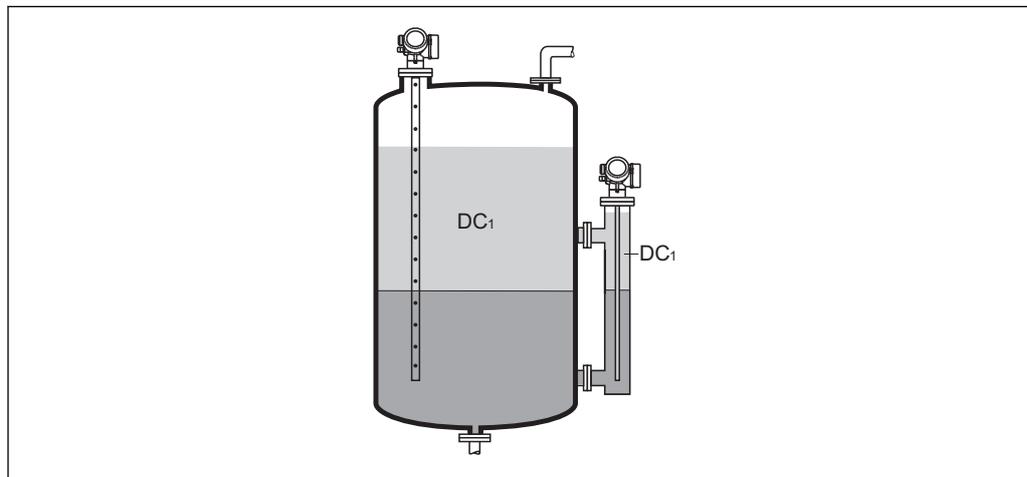

A0013181


DC1 Относительная диэлектрическая проницаемость верхнего продукта.

 Значения диэлектрической проницаемости (ДП) многих продуктов, часто используемых в различных отраслях промышленности, приведены в следующих источниках:

- Документация по ДП компании Endress+Hauser (CP01076F)
- Приложение «DC Values» компании Endress+Hauser (доступно для операционных систем Android и iOS)

10) Комплектация изделия: поз. 540 "Пакет прикладных программ", опция EB "Измерение границы раздела фаз"

Раздел фаз

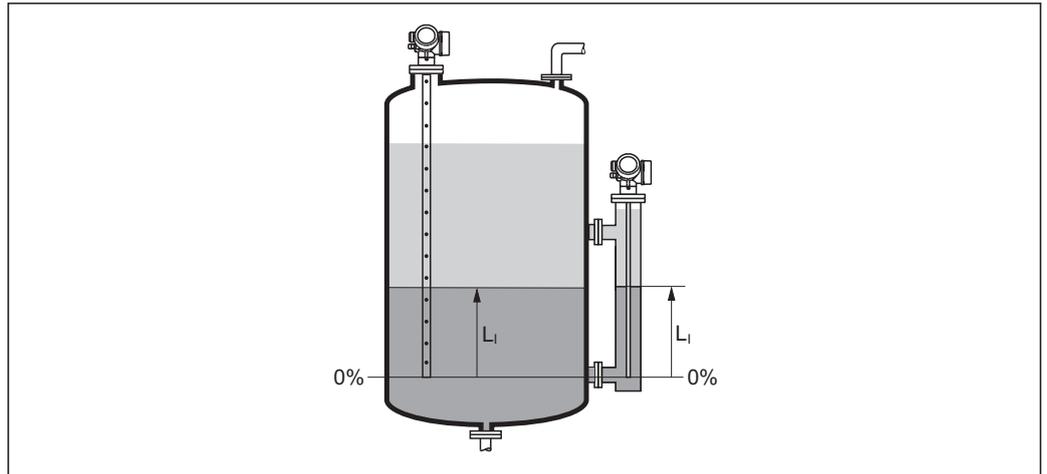Навигация
 Настройка → Раздел фаз
Требование
Режим работы (→  122) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной
Описание
 Используется для просмотра измеренного уровня границы раздела фаз L_1 (до линеаризации).
Дополнительная информация


A0013197

 Единица измерения задается в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→  141).

Расстояние до раздела фаз

Навигация
 Настройка → Расстояние до раздела фаз
Требование
Режим работы (→  122) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной
Описание
 Отображается измеренное расстояние D_L между контрольной точкой (нижним краем фланца или резьбового присоединения) и границей раздела фаз.

Дополнительная информация

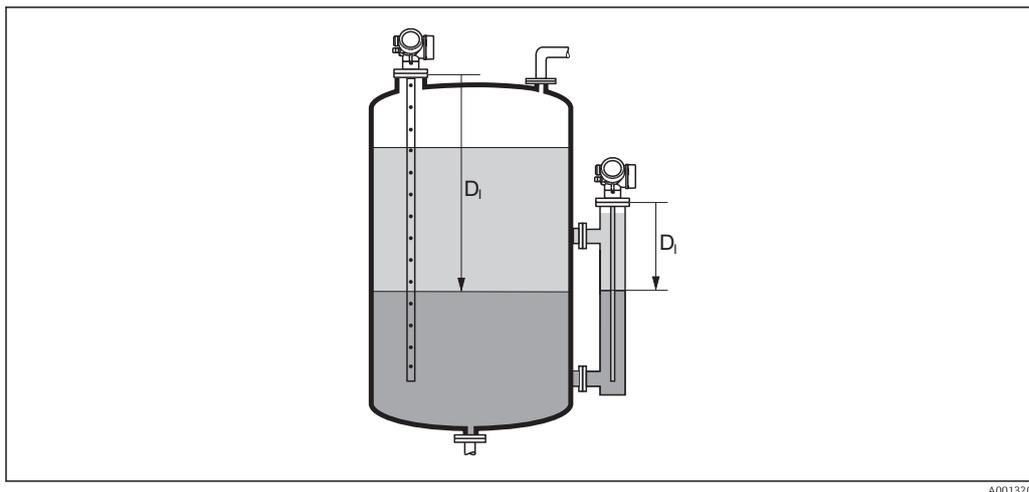

i Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 122).

Подтвердить расстояние

Навигация

Настройка → Подтвердить расстояние

Описание

Укажите, соответствует ли измеренное расстояние фактическому расстоянию.
В соответствии с выбранным вариантом прибор автоматически определяет диапазон сканирования помех.

Выбор

- Вручную
- Расстояние ОК
- Расстояние неизвестно
- Расстояние слишком маленькое *
- Расстояние слишком большое *
- Резервуар опорожнен (пуст)
- Удалить карту помех

Заводские настройки

Расстояние неизвестно

Дополнительная информация

Значение опций

- **Вручную**
Эту опцию необходимо выбрать, если диапазон сканирования помех необходимо определить вручную в параметре параметр **Последняя точка маски** (→ 134). В этом случае подтверждение расстояния не требуется.
- **Расстояние ОК**
Эту опцию следует выбрать в том случае, если измеренное расстояние соответствует фактическому расстоянию. Прибор выполняет сканирование помех.
- **Расстояние неизвестно**
Эту опцию следует выбрать, если фактическое расстояние неизвестно. В этом случае произвести сканирование помех невозможно.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

■ **Расстояние слишком маленькое**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось меньше фактического расстояния. Прибор выполняет поиск следующего эхо-сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**. Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись карты помех, выбрав **Расстояние ОК**.

■ **Расстояние слишком большое**¹¹⁾

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось больше фактического расстояния. Прибор выполняет корректировку анализа сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**. Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись карты помех, выбрав **Расстояние ОК**.

■ **Резервуар опорожнен (пуст)**

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись карты помех по всему диапазону измерения.

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись сканирования помех по всему диапазону измерения минус **Интервал карты маски к LN**.

■ **Заводское маскирование**

Выбирается, если необходимо удалить текущую кривую помех (если такая существует). Прибор возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**, и новая карта помех может быть записана.



При управлении с помощью дисплея измеренное расстояние выводится на него вместе с этим параметром (в справочных целях).



При измерении уровня границы раздела фаз расстояние всегда относится к общему уровню (не к уровню границы раздела фаз).



Если после вывода сообщения опция **Расстояние слишком маленькое** или опция **Расстояние слишком большое** будет выполнен выход из процедуры обучения без подтверждения расстояния, то карта помех **не** будет записана и процедура обучения прекратится через 60 с.



Для прибора FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) записывать карту помех **запрещается**.

Текущая карта маски

Навигация



Настройка → Текущая карта маски

Описание

Индикация значения расстояния, на протяжении которого выполнялась запись маскирования ранее.

11) Доступно только для пункта «Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → параметр **Режим оценки**» = «История за короткий период» или «История длинный период».

Последняя точка маски 

Навигация	 Настройка → Последняя точка маски
Требование	Подтвердить расстояние (→  132) = Вручную или Расстояние слишком маленькое
Описание	Ввод новой конечной точки маскирования.
Ввод данных пользователем	0 до 200 000,0 м
Заводские настройки	0,1 м
Дополнительная информация	<p>В этом параметре задается расстояние, на протяжении которого будет выполняться запись нового маскирования. Расстояние измеряется от контрольной точки, т.е. нижнего края монтажного фланца или резьбового присоединения.</p> <p> Для справки вместе с этим параметром отображается значение параметр Текущая карта маски (→  133). Оно соответствует расстоянию, на протяжении которого выполнялась запись маскирования ранее.</p>

Записать карту помех 

Навигация	 Настройка → Записать карту помех
Требование	Подтвердить расстояние (→  132) = Вручную или Расстояние слишком маленькое
Описание	Запустите запись карты помех.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Записать карту помех ▪ Удалить карту помех
Заводские настройки	Нет
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет Карта помех не записывается. ▪ Записать карту помех Карта помех записывается. По завершении записи на дисплее будет отображено новое измеренное расстояние и новый диапазон сканирования помех. При управлении с помощью местного дисплея эти значения необходимо подтвердить нажатием <input checked="" type="checkbox"/>. ▪ Удалить карту помех Карта помех (если она существует) удаляется, и прибор отображает заново рассчитанное измеренное расстояние и диапазон сканирования помех. При управлении с помощью местного дисплея эти значения необходимо подтвердить нажатием <input checked="" type="checkbox"/>.

15.3.1 Мастер "Карта маски"

 Мастер **Карта маски** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все связанные с маскированием параметры находятся непосредственно в меню меню **Настройка** (→  121).

 В мастер **Карта маски** на модуле дисплея всегда отображаются одновременно два параметра. Верхний параметр можно редактировать, нижний параметр выводится только для справки.

Навигация  Настройка → Карта маски

Подтвердить расстояние

Навигация  Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние

Описание →  132

Последняя точка маски

Навигация  Настройка → Карта маски → Последняя точка маски

Описание →  134

Записать карту помех

Навигация  Настройка → Карта маски → Записать карту помех

Описание →  134

Расстояние

Навигация  Настройка → Карта маски → Расстояние

Описание →  126

15.3.2 Подменю "Расширенная настройка"

Навигация  Настройка → Расширенная настройка

Статус блокировки

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Статус блокировки
Описание	Обозначает тип активной защиты от записи, имеющий в данный момент наивысший приоритет.
Интерфейс пользователя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Зabloкировано Аппаратно ■ Зabloкировано SIL ■ СТ активный - определенные параметры ■ Зabloкировано WHG ■ Зabloкировано Временно
Дополнительная информация	<p>Значение и приоритеты типов защиты от записи</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Зabloкировано Аппаратно (приоритет 1) Отображается в случае, если активирован DIP-переключатель аппаратной блокировки на главном электронном модуле. Доступ к параметрам для записи зabloкирован. ■ Зabloкировано SIL (приоритет 2) Активирован режим SIL. Доступ для записи к соответствующим параметрам зabloкирован. ■ Зabloкировано WHG (приоритет 3) Активирован режим WHG. Доступ для записи к соответствующим параметрам зabloкирован. ■ Зabloкировано Временно (приоритет 4) Доступ к параметрам для записи временно зabloкирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске и т. д.). Изменение параметров будет возможно сразу после завершения этих процессов. <p> Символ  отображается на дисплее рядом с теми параметрами, которые защищены от записи и изменение которых невозможно.</p>

Инструментарий статуса доступа

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Инструментарий статуса доступа
Описание	Показать код доступа к параметрам с помощью рабочего инструментария.
Дополнительная информация	<p> Уровень доступа можно изменить с помощью параметра параметр Ввести код доступа (→  137).</p> <p> Активная дополнительная защита от записи накладывает еще большие ограничения на текущий уровень доступа. Просмотреть состояние защиты от записи можно в параметре параметр Статус блокировки (→  136).</p>

Отображение статуса доступа

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Отображение статуса доступа
Требование	Прибор имеет местный дисплей.
Описание	Отображает авторизацию доступа к параметрам через локальный дисплей.
Дополнительная информация	<p> Уровень доступа можно изменить с помощью параметра параметр Ввести код доступа (→  137).</p> <p> Активная дополнительная защита от записи накладывает еще большие ограничения на текущий уровень доступа. Просмотреть состояние защиты от записи можно в параметре параметр Статус блокировки (→  136).</p>

Ввести код доступа

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Ввести код доступа
Описание	Введите код доступа для деактивации защиты от записи параметров.
Ввод данных пользователем	0 до 9 999
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Для активации локального управления необходимо ввести пользовательский код доступа, определенный с помощью параметра параметр Определить новый код доступа (→  185). ▪ В случае ввода некорректного кода доступа пользователь останется на текущем уровне доступа. ▪ Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом . Если перед параметром на местном дисплее отображается символ , то данный параметр защищен от записи. ▪ Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 мин или пользователь перейдет из режима навигации и редактирования в режим индикации измеренного значения, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы по прошествии следующих 60 с. <p> В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.</p>

Подменю "Уровень"

 Параметр подменю **Уровень** (→  138) отображается только при выбранном параметре **Режим работы** (→  122) = **Уровень**.

Навигация   Настройка → Расширенная настройка → Уровень

Тип продукта 

Навигация

  Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Тип продукта

Описание

Укажите тип среды.

Интерфейс пользователя

- Жидкость
- Сыпучие

Заводские настройки

FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: **Жидкость**

Дополнительная информация

Параметр опция **Сыпучие** отображается только при выбранном параметре **Режим работы** (→  122) = **Уровень**.

 Этот параметр задает значения ряда других параметров и в большой степени определяет анализ сигнала в целом. Ввиду этого, настоятельно рекомендуется **не изменять** заводскую настройку.

Продукт 

Навигация

  Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Продукт

Требование

- **Режим работы** (→  122) = **Уровень**
- **Анализ уровня EOP ≠ DC фиксирован**

Описание

Введите относительную диэлектрическую проницаемость ϵ_r среды.

Выбор

- Неизвестно
- DC 1,4 ... 1,6
- DC 1,6 ... 1,9
- DC 1,9 ... 2,5
- DC 2,5 ... 4
- DC 4 ... 7
- DC 7 ... 15
- DC > 15

Заводские настройки

Зависит от **Тип продукта** (→  138) и **Группа продукта** (→  123).

Дополнительная информация

Зависит от «Тип продукта» и «Группа продукта»

Тип продукта (→ ⓘ 138)	Группа продукта (→ ⓘ 123)	Продукт
Сыпучие		Неизвестно
Жидкость	Водный раствор (DC >= 4)	DC 4 ... 7
	Продукт	Неизвестно

i Значения диэлектрической проницаемости (ДП) многих продуктов, часто используемых в различных отраслях промышленности, приведены в следующих источниках:

- Документация по ДП компании Endress+Hauser (CP01076F)
- Приложение «DC Values» компании Endress+Hauser (доступно для операционных систем Android и iOS)

i Для **Анализ уровня ЕОР = DC фиксирован** точное значение диэлектрической проницаемости необходимо ввести в параметр **Значение диэлектрической постоянной DC** (→ ⓘ 130). Поэтому параметр **Продукт** в этом случае недоступен.

Технологический процесс



Навигация

Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Технологический процесс

Описание

Ввод типичной скорости изменения уровня.

Выбор

При выбранной опции "Тип продукта" = "Жидкость"

- Очень быстрый > 10 м/мин
- Быстрый > 1 м/мин
- Стандартный > 1 м/мин
- Средний < 10 см/мин
- Медленный < 1 см/мин
- Без фильтра

При выбранной опции "Тип продукта" = "Сыпучие"

- Очень быстрый > 100 м/ч
- Быстрый > 10 м/ч
- Стандартный < 10 м/ч
- Средний < 1 м/ч
- Медленный < 0,1 м/ч
- Без фильтра

Заводские настройки

Стандартный > 1 м/мин

Дополнительная информация

Корректировка фильтров анализа сигнала и выравнивание выходного сигнала производится в соответствии с типичной скоростью изменения уровня, определенной в этом параметре:

При установленных параметрах "Режим работы" = "Уровень" и "Тип продукта" = "Жидкость"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 10 м/мин	5
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	14

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Средний < 10 см/мин	39
Медленный < 1 см/мин	76
Без фильтра	< 1

При установленных параметрах "Режим работы" = "Уровень" и "Тип продукта" = "Сыпучие"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 100 м/ч	37
Быстрый > 10 м/ч	37
Стандартный < 10 м/ч	74
Средний < 1 м/ч	146
Медленный < 0,1 м/ч	290
Без фильтра	< 1

При установленном параметре "Режим работы" = "Раздел фаз" или "Раздел фаз + емкостной"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 10 м/мин	5
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	23
Средний < 10 см/мин	47
Медленный < 1 см/мин	81
Без фильтра	2,2

Расширенные условия процесса



Навигация	Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Расширенные условия процесса
Требование	Режим работы (→ 122) = Уровень
Описание	Укажите дополнительные условия процесса (при необходимости).
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ нет ■ нефть/вода конденсат ■ Зонд близко ко дну емкости ■ Налипания ■ Пена>5см
Заводские настройки	нет

Дополнительная информация

Значение опций

- **нефть/вода конденсат** (только **Тип продукта = Жидкость**)
Гарантирует обнаружение только общего уровня в двухфазных средах (например, нефти с конденсатом).
- **Зонд близко ко дну емкости** (только для **Тип продукта = Жидкость**)
Улучшает обнаружение опорожнения резервуара, особенно если зонд установлен рядом с дном резервуара.
- **Налипания**
Усиливает обнаружение **Верхняя зона диапазона ЕОР**, обеспечивая надежное обнаружение опорожнения, даже если сигнал конца зонда смещен под влиянием налипания.
Обеспечивает надежное обнаружение опорожнения, даже если сигнал конца зонда смещен под влиянием налипания.
- **Пена>5см** (только для **Тип продукта = Жидкость**)
Оптимизирует анализ сигнала в средах с повышенным пенообразованием.

Единица измерения уровня 

Навигация

  Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Единица измерения уровня

Описание

Выберите единицу измерения уровня.

Выбор

Единицы СИ

- %
- m
- mm

Американские единицы измерения

- ft
- in

Заводские настройки

%

Дополнительная информация

Единица измерения уровня может отличаться от единицы измерения расстояния, определенной в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→  122):

- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единицы измерения расстояния**, используется для базовой калибровки (**Калибровка пустой емкости** (→  124) и **Калибровка полной емкости** (→  125));
- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единица измерения уровня**, используется для отображения значения уровня (без линеаризации).

Блокирующая дистанция 

Навигация

  Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Блокирующая дистанция

Описание

Укажите верхнюю блокирующую дистанцию (UB).

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 0 мм (0 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда.

Для приборов FMP51/FMP52/FMP54 с прикладным пакетом **Измерение уровня границы раздела фаз**¹²⁾ и для прибора FMP55:
100 мм (3,9 дюйм) для антенн всех типов.


Дополнительная информация

Сигналы в пределах верхней блокирующей дистанции анализируются только в том случае, если они находились за пределами блокирующей дистанции при включении прибора и переместились в пределы блокирующей дистанции вследствие изменения уровня в процессе работы. Сигналы, которые уже находятся в пределах блокирующей дистанции при включении прибора, игнорируются.

- i** Такое поведение действительно только при соблюдении следующих двух условий:
 - Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = **История за короткий период** или **История длинный период**;
 - Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC= **Включено, Без коррекции** или **Внешняя коррекция**.

Если одно из этих условий не соблюдается, сигналы в пределах блокирующей дистанции всегда игнорируются.

- i** Другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в разделе параметр **Режим определения блокирующей дистанции**.
- i** При необходимости другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в сервисном центре Endress+Hauser.

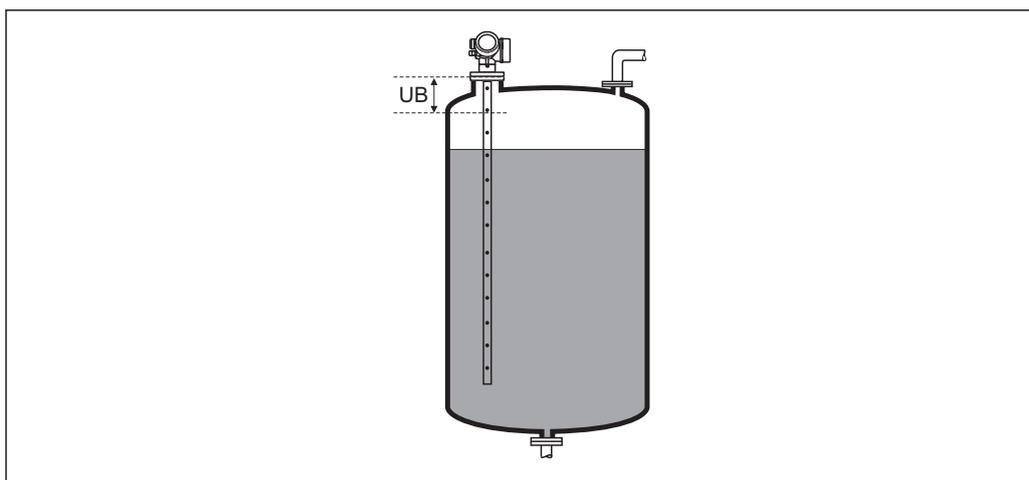

A0013219

32 Блокирующая дистанция (UB) для измерения в жидких средах

Коррекция уровня



Навигация	☰☰ Настройка → Расширенная настройка → Уровень → Коррекция уровня
Описание	Введите значение для коррекции уровня (при необходимости).
Ввод данных пользователем	-200 000,0 до 200 000,0 %
Заводские настройки	0,0 %

12) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

Дополнительная информация

Значение, заданное в этом параметре, прибавляется к измеренному значению уровня (до линеаризации).

Подменю "Раздел фаз"

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз

Технологический процесс 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Технологический процесс

Описание Ввод типичной скорости изменения положения границы раздела фаз.

- Выбор**
- Быстрый > 1 м/мин
 - Стандартный > 1 м/мин
 - Средний < 10 см/мин
 - Медленный < 1 см/мин
 - Без фильтра

Заводские настройки Стандартный > 1 м/мин

Дополнительная информация Корректировка фильтров анализа сигнала и выравнивание выходного сигнала производится в соответствии с типичной скоростью изменения уровня, определенной в этом параметре:

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	15
Средний < 10 см/мин	40
Медленный < 1 см/мин	74
Без фильтра	2,2

DC значение нижнего слоя 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → DC значение нижнего слоя

Требование Режим работы (→  122) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание Ввод относительной диэлектрической проницаемости ϵ_r нижнего продукта.

Ввод данных пользователем 1 до 100

Заводские настройки 80,0

Дополнительная информация

-  Значения диэлектрической проницаемости (ДП) многих продуктов, часто используемых в различных отраслях промышленности, приведены в следующих источниках:
 - Документация по ДП компании Endress+Hauser (CPO1076F)
 - Приложение «DC Values» компании Endress+Hauser (доступно для операционных систем Android и iOS)
-  Заводская настройка $\epsilon_r = 80$ соответствует воде при 20 °C (68 °F).

Единица измерения уровня**Навигация**

  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Единица измерения уровня

Описание

Выбор единицы измерения уровня.

Выбор

<i>Единицы СИ</i>	<i>Американские единицы измерения</i>
▪ %	
▪ m	▪ ft
▪ mm	▪ in

Заводские настройки

%

Дополнительная информация

- Единица измерения уровня может отличаться от единицы измерения расстояния, определенной в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→  122):
- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единицы измерения расстояния**, используется для базовой калибровки (**Калибровка пустой емкости** (→  124) и **Калибровка полной емкости** (→  125)).
 - Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единица измерения уровня**, используется для отображения значения уровня (без линейаризации) и положения границы раздела фаз.

Блокирующая дистанция**Навигация**

  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Блокирующая дистанция

Описание

Определение верхней мертвой зоны UB.

Ввод данных пользователем

0 до 200 м


Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 100 мм (3,9 дюйм)
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм)
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда

Дополнительная информация

При анализе сигнала эхо-сигналы из мертвой зоны не учитываются. Назначение верхней мертвой зоны:

- подавление паразитных эхо-сигналов вблизи верхнего конца зонда;
- подавление эхо-сигнала общего уровня в случае максимально заполненного байпаса.

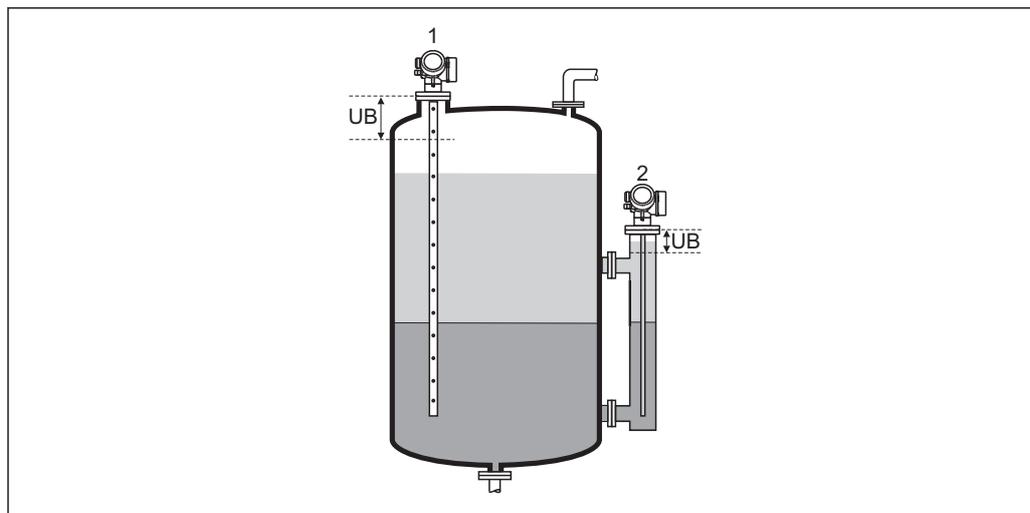

A0013220

- 1 Подавление паразитных эхо-сигналов вблизи верхнего конца зонда.
 2 Подавление эхо-сигнала уровня в случае максимально заполненного байпаса.
 UB Верхняя мертвая зона


Коррекция уровня

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Коррекция уровня
Описание	Ввод значения для коррекции уровня (при необходимости).
Ввод данных пользователем	-200 000,0 до 200 000,0 %
Заводские настройки	0,0 %
Дополнительная информация	Значение, заданное в этом параметре, прибавляется к измеренному значению общего уровня и значениям уровня границы раздела фаз (до линеаризации).

Ручной ввод толщины верхнего слоя

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Ручной ввод толщины верхнего слоя
Описание	Ввод толщины границы раздела фаз UP (т.е. толщины верхнего продукта), определенной вручную.
Ввод данных пользователем	0 до 200 м
Заводские настройки	0 м

Дополнительная информация

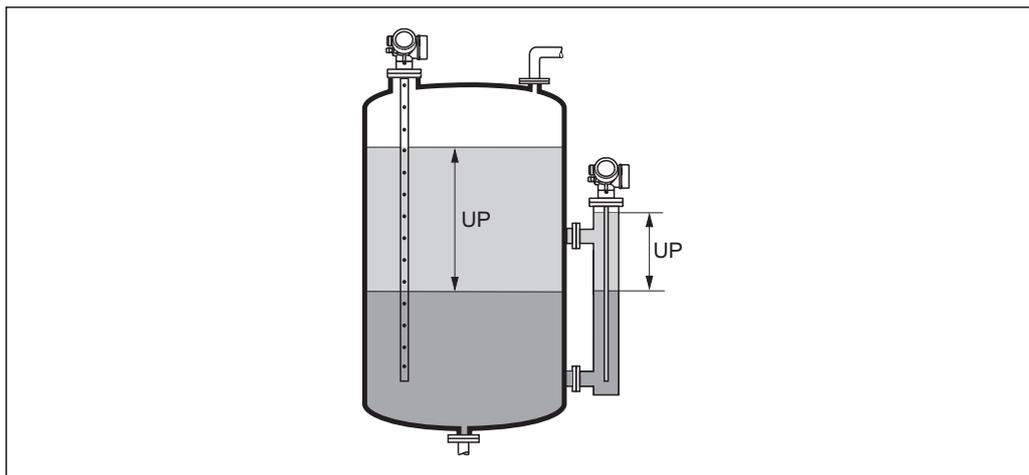

A0013313

UP Толщина границы раздела фаз (= толщина верхнего продукта)

i На локальное дисплее одновременно отображаются два значения толщины границы раздела фаз – измеренное и определенное вручную. Прибор сравнивает эти значения и автоматически корректирует диэлектрическую проницаемость верхнего продукта.

Измеренная толщина верхнего слоя

Навигация

i Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Измеренная толщина верхнего слоя

Описание

Отображается измеренная толщина границы раздела фаз. (UP = толщина верхнего продукта).

Значение диэлектрической постоянной DC **i**

Навигация

i Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Значение диэлектрической постоянной DC

Описание

Отображается относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r верхнего продукта (DC_1) до коррекции.

Вычисленное значение ДП (DC)

Навигация

i Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Вычисленное значение ДП (DC)

Описание

Отображается расчетная (т.е. скорректированная) относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r ($DC1$) верхнего продукта.

Используйте вычисленное значение DC



Навигация

Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Используйте вычисленное значение DC

Описание

Применение расчетной относительной диэлектрической проницаемости верхнего продукта.

Выбор

- Сохранить и выйти
- Отменить и выйти

Заводские настройки

Отменить и выйти

Дополнительная информация

Значение опций

- Сохранить и выйти
Расчетная относительная диэлектрическая проницаемость верхнего продукта считается правильной.
- Отменить и выйти
Расчетная относительная диэлектрическая проницаемость не применяется; активным остается предыдущее значение диэлектрической проницаемости.



На локальном дисплее вместе с этим параметром отображается значение параметр **Вычисленное значение ДП (DC)** (→ 147).

Мастер "Автоматическое вычисление DC"

 Мастер **Автоматическое вычисление DC** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все параметры, связанные с автоматическим расчетом ДП, находятся непосредственно в меню подменю **Раздел фаз** (→  144)

 В мастер **Автоматическое вычисление DC** на модуле дисплея всегда отображаются одновременно два параметра. Верхний параметр можно редактировать, нижний параметр выводится только для справки.

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Автоматическое вычисление DC

Ручной ввод толщины верхнего слоя 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Автоматическое вычисление DC → Ручной ввод толщины верхнего слоя

Описание →  146

Значение диэлектрической постоянной DC 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Автоматическое вычисление DC → Значение диэлектрической постоянной DC


Описание →  147

Используйте вычисленное значение DC 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Раздел фаз → Автоматическое вычисление DC → Используйте вычисленное значение DC

Описание →  148

Подменю "Линеаризация"

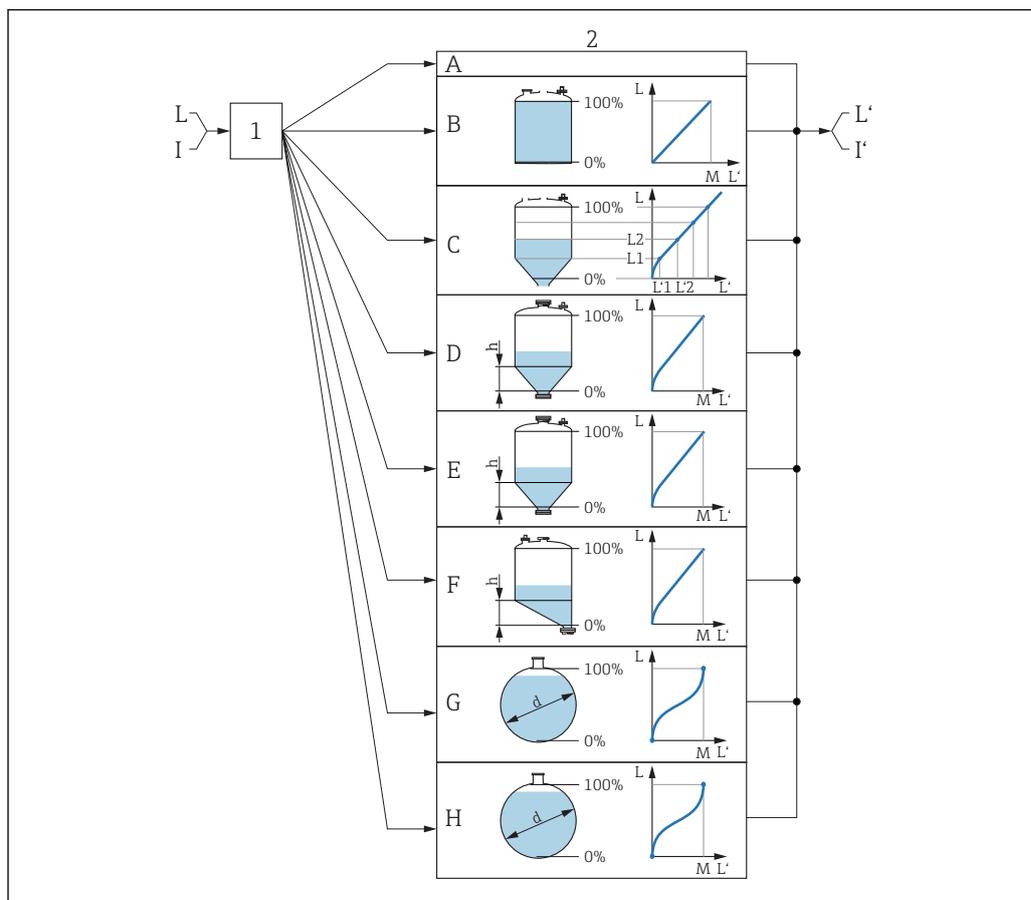

A0016084

33 Линеаризация – это преобразование уровня и (если необходимо) высоты границы раздела фаз в объем или массу; параметры преобразования зависят от формы резервуара

- 1 Выбор типа и единицы измерения для линеаризации
- 2 Настройка линеаризации
- A Тип линеаризации (→ 153) = нет
- B Тип линеаризации (→ 153) = Линейный
- C Тип линеаризации (→ 153) = Таблица
- D Тип линеаризации (→ 153) = Дно пирамидоидальное
- E Тип линеаризации (→ 153) = Коническое дно
- F Тип линеаризации (→ 153) = Дно под углом
- G Тип линеаризации (→ 153) = Горизонтальный цилиндр
- H Тип линеаризации (→ 153) = Резервуар сферический
- I Для варианта «Режим работы (→ 122)» = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»: граница раздела фаз до линеаризации (выражается в единицах измерения длины)
- I' Для варианта «Режим работы (→ 122)» = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»: граница раздела фаз после линеаризации (соответствует объему или массе)
- L Уровень до линеаризации (выражается в единицах измерения длины)
- L' Уровень линеаризованный (→ 156) (соответствует объему или массе)
- M Максимальное значение (→ 156)
- d Диаметр (→ 157)
- h Высота заужения (→ 157)

Структура подменю дисплея

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация

▶ Линеаризация	
Тип линеаризации	→  153
Единицы измерения линеаризации	→  155
Свободный текст	→  155
Максимальное значение	→  156
Диаметр	→  157
Высота заужения	→  157
Табличный режим	→  158
▶ Редактировать таблицу	
Уровень	→  159
Значение вручную	→  160
Активировать таблицу	→  160

Структура подменю программного обеспечения (например, FieldCare)

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация

► Линеаризация	
Тип линеаризации	→  153
Единицы измерения линеаризации	→  155
Свободный текст	→  155
Уровень линеаризованный	→  156
Раздел фаз линеаризованный	→  156
Максимальное значение	→  156
Диаметр	→  157
Высота заужения	→  157
Табличный режим	→  158
Номер таблицы	→  159
Уровень	→  159
Уровень	→  160
Значение вручную	→  160
Активировать таблицу	→  160

Описание параметров

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация

Тип линеаризации 

Навигация

 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Тип линеаризации

Описание

Выберите тип линеаризации.


Выбор

- нет
- Линейный
- Таблица
- Дно пирамидоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом
- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

Заводские настройки

нет

Дополнительная информация

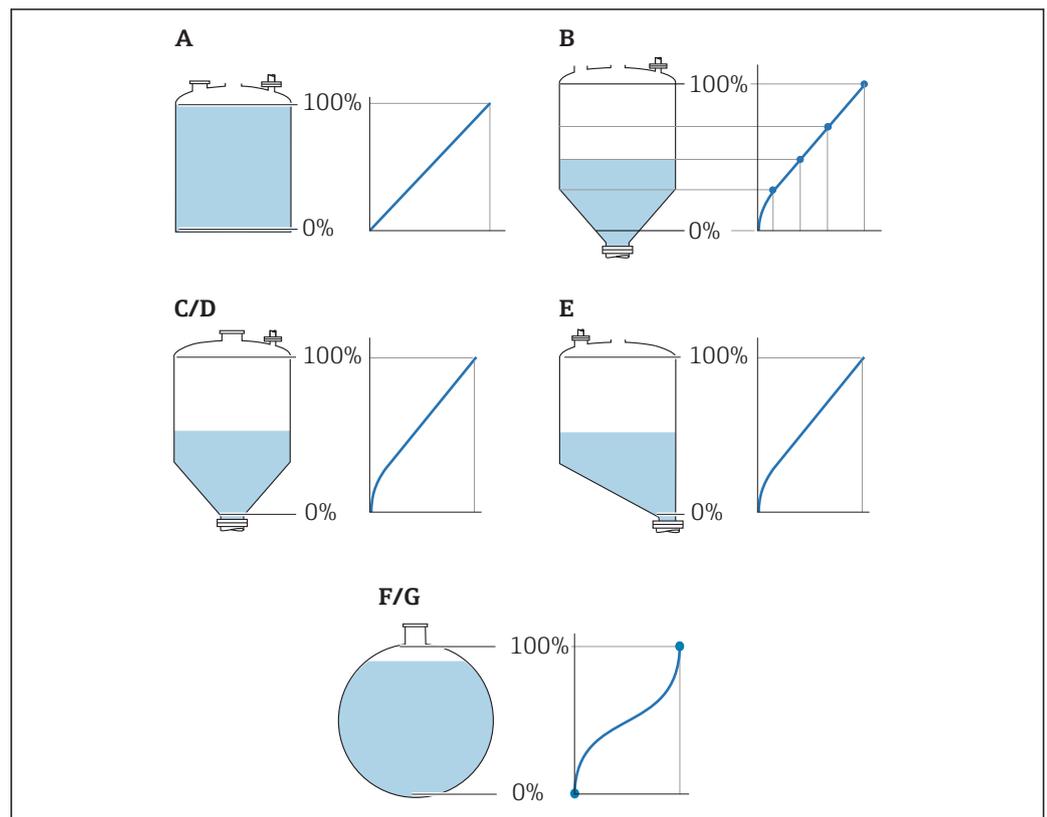

 34 Типы линеаризации

- A нет
- B Таблица
- C Дно пирамидоидальное
- D Коническое дно
- E Дно под углом
- F Резервуар сферический
- G Горизонтальный цилиндр

Значение опций

- **нет**
Значение уровня передается в единицах уровня без линеаризации.
- **Линейный**
Выходное значение (объем или масса) прямо пропорционально уровню L. Это справедливо, например, для вертикальных цилиндров. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Максимальное значение** (→  156): максимальное значение объема или массы.
- **Таблица**
Взаимосвязь между измеренным уровнем L и выходным значением (объем, расход или масса) задается посредством таблицы линеаризации, содержащей до 32 пар значений «уровень-объем», «уровень-расход» или «уровень-масса», соответственно. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Табличный режим** (→  158)
 - для каждой точки в таблице: **Уровень** (→  159);
 - для каждой точки в таблице: **Значение вручную** (→  160).
 - **Активировать таблицу** (→  160)
- **Дно пирамидоидальное**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в бункере с пирамидальным днищем. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Максимальное значение** (→  156): максимальное значение объема или массы;
 - **Высота заужения** (→  157): высота пирамиды.
- **Коническое дно**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в резервуаре с коническим днищем. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Максимальное значение** (→  156): максимальное значение объема или массы;
 - **Высота заужения** (→  157): высота конической части резервуара.
- **Дно под углом**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в бункере со скошенным днищем. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Максимальное значение** (→  156): максимальное значение объема или массы;
 - **Высота заужения** (→  157): высота скошенного днища.
- **Горизонтальный цилиндр**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в горизонтальном цилиндрическом резервуаре. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Максимальное значение** (→  156): максимальное значение объема или массы;
 - **Диаметр** (→  157)
- **Резервуар сферический**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в сферическом резервуаре. Должны быть указаны следующие дополнительные параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (→  155)
 - **Максимальное значение** (→  156): максимальное значение объема или массы.
 - **Диаметр** (→  157)

Единицы измерения линеаризации


Навигация Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Единицы измерения линеаризации

Требование **Тип линеаризации** (→ 153) ≠ нет

Описание Выберите единицу измерения линеаризованного значения.

Выбор

<i>Единицы СИ</i>	<i>Американские единицы измерения</i>	<i>Британские единицы измерения</i>
▪ STon		
▪ t	▪ lb	impGal
▪ kg	▪ UsGal	
▪ cm ³	▪ ft ³	
▪ dm ³	▪ ft	
▪ m ³	▪ in	
▪ hl		
▪ l		
▪ %		
▪ mm		
▪ m		

Пользовательские единицы измерения
Free text

Заводские настройки %

Дополнительная информация Выбранная единица измерения применяется только для вывода значений на дисплей. Измеренное значение **не** преобразуется соответственно этой единице измерения.



Кроме того, можно настроить линеаризацию «расстояние в расстояние», т. е. преобразование из единиц измерения уровня в другие единицы измерения длины. Для этого необходимо выбрать режим линеаризации **Линейный**. Чтобы определить новую единицу измерения уровня выберите параметр опция **Free text** в меню параметр **Единицы измерения линеаризации** и укажите требуемую единицу измерения в поле параметр **Свободный текст** (→ 155).

Свободный текст


Навигация Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Свободный текст

Требование **Единицы измерения линеаризации** (→ 155) = Free text

Описание Введите символ единицы измерения.

Ввод данных пользователем До 32 алфавитно-цифровых символов (буквы, цифры, специальные символы)

Заводские настройки Free text

Уровень линеаризованный

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Уровень линеаризованный
Описание	Отображение линеаризованного уровня.
Дополнительная информация	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Единица измерения задается в параметре параметр Единицы измерения линеаризации →  155. ▪ В случае измерения уровня границы раздела фаз этот параметр всегда относится к общему уровню.

Раздел фаз линеаризованный

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Раздел фаз линеаризованный
Требование	Режим работы (→  122) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной
Описание	Отображение линеаризованной высоты границы раздела фаз.
Дополнительная информация	 Единица измерения задается в параметре параметр Единицы измерения линеаризации . →  155

Максимальное значение

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Максимальное значение
Требование	Параметр Тип линеаризации (→  153) имеет одно из следующих значений: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Линейный ▪ Дно пирамидоидальное ▪ Коническое дно ▪ Дно под углом ▪ Горизонтальный цилиндр ▪ Резервуар сферический
Описание	Калибруемое значение соответствует значению уровня 100%..
Ввод данных пользователем	-50 000,0 до 50 000,0 %
Заводские настройки	100,0 %


Диаметр



Навигация	Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Диаметр
Требование	<p>Параметр Тип линеаризации (→ 153) имеет одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Горизонтальный цилиндр ■ Резервуар сферический
Описание	Диаметр цилиндрического или сферического резервуара.
Ввод данных пользователем	0 до 9 999,999 м
Заводские настройки	2 м
Дополнительная информация	Единица измерения задается в параметре параметр Единицы измерения расстояния (→ 122).

Высота заужения

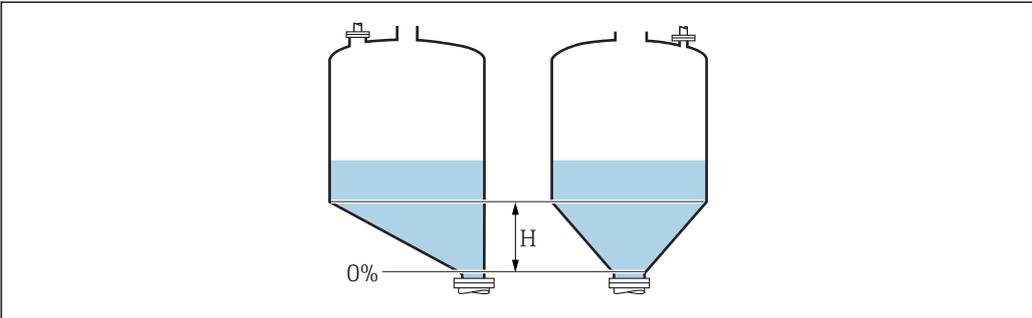

Навигация	Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Высота заужения
Требование	<p>Параметр Тип линеаризации (→ 153) имеет одно из следующих значений:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Дно пирамидоидальное ■ Коническое дно ■ Дно под углом
Описание	Высота пирамидального, конического или углового дна..
Ввод данных пользователем	0 до 200 м
Заводские настройки	0 м
Дополнительная информация	

A0013264

H Промежуточная высота

Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 122).

Табличный режим 

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Табличный режим
Требование	Тип линеаризации (→  153) = Таблица
Описание	Выберите режим редактирования таблицы линеаризации.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ручной ▪ Полуавтоматический ▪ Очистить таблицу ▪ Отсортировать таблицу
Заводские настройки	Ручной
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ручной Ввод значения уровня и соответствующего линеаризованного значения для каждой точки линеаризации производится вручную. ▪ Полуавтоматический Значение уровня для каждой точки линеаризации измеряется прибором. Соответствующее ему линеаризованное значение вводится вручную. ▪ Очистить таблицу Удаление существующей таблицы линеаризации. ▪ Отсортировать таблицу Перегруппировка точек линеаризации по возрастанию. <p>Таблица линеаризации должна соответствовать следующим условиям:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Таблица может включать в себя до 32 пар значений «уровень – линеаризованное значение»; ▪ Обязательным условием для таблицы линеаризации является ее монотонность (возрастание или убывание); ▪ Первая точка линеаризации должна соответствовать минимальному уровню; ▪ Последняя точка линеаризации должна соответствовать максимальному уровню. <p> Перед вводом таблицы линеаризации необходимо корректно задать значения параметров Калибровка пустой емкости (→  124) и Калибровка полной емкости (→  125).</p> <p>Если значения в таблице потребуется изменить после изменения калибровки пустого или полного резервуара, то для обеспечения корректного анализа необходимо будет удалить всю существующую таблицу и полностью ввести ее заново. Для этого вначале удалите существующую таблицу (Табличный режим (→  158) = Очистить таблицу). Затем введите новую таблицу.</p>

Ввод таблицы

- **Посредством FieldCare:**
Точки таблицы вводятся посредством параметров **Номер таблицы** (→  159), **Уровень** (→  159) и **Значение вручную** (→  160). Также можно использовать графический редактор таблицы: меню «Управление прибором» → «Функции прибора» → «Дополнительные функции» → «Линеаризация (онлайн/офлайн)».
 - **Посредством местного дисплея:**
Выберите пункт подменю **Редактировать таблицу** для вызова графического редактора таблицы. На экране появится таблица, которую можно редактировать построчно.
-  Заводская настройка единицы измерения уровня: «%». Если требуется ввести таблицу линеаризации в физических единицах, вначале выберите соответствующую единицу измерения в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→  141).

Номер таблицы 

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Номер таблицы
Требование	Тип линеаризации (→  153) = Таблица
Описание	Выберите точку таблицы для ввода или изменения.
Ввод данных пользователем	1 до 32
Заводские настройки	1

Уровень (Ручной) 

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Уровень
Требование	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тип линеаризации (→  153) = Таблица ▪ Табличный режим (→  158) = Ручной
Описание	Введите значение уровня для данной точки таблицы (значение до линеаризации).
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком
Заводские настройки	0 %

Уровень (Полуавтоматический)

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Уровень
Требование	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Тип линеаризации (→  153) = Таблица ▪ Табличный режим (→  158) = Полуавтоматический
Описание	Просмотр измеренного уровня (значение до линеаризации). Это значение вносится в таблицу.

Значение вручную 

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Значение вручную
Требование	Тип линеаризации (→  153) = Таблица
Описание	Введите линеаризованное значение для данной точки таблицы.
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком
Заводские настройки	0 %

Активировать таблицу 

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Линеаризация → Активировать таблицу
Требование	Тип линеаризации (→  153) = Таблица
Описание	Активация (включение) или деактивация (выключение) таблицы линеаризации.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Деактивировать ▪ Активировать
Заводские настройки	Деактивировать
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Деактивировать Линеаризация измеренного уровня не производится. Если при этом Тип линеаризации (→  153) = Таблица, прибор выдает сообщение об ошибке F435. ▪ Активировать Производится линеаризация измеренного уровня по таблице. <p> При редактировании таблицы параметр Активировать таблицу автоматически сбрасывается (Деактивировать), и по окончании ввода таблицы потребуется изменить его значение на Активировать.</p>

Подменю "Настройки безопасности"

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Настройки безопасности

Потеря сигнала

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Настройки безопасности → Потеря сигнала
Описание	Выходной сигнал, устанавливаемый в случае потери эхо-сигнала.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Последнее значение ■ Линейный рост/спад ■ Настраиваемое значение ■ Тревога
Заводские настройки	Последнее значение
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Последнее значение При потере эхо-сигнала сохраняется последнее действительное значение. ■ Линейный рост/спад¹³⁾ В случае потери эхо-сигнала выходное значение непрерывно смещается в сторону 0% или 100%. Крутизна роста/спада устанавливается параметром параметр Линейный рост/спад (→  162). ■ Настраиваемое значение¹³⁾ При потере эхо-сигнала выходной сигнал принимает значение, установленное в параметре параметр Настраиваемое значение (→  161). ■ Тревога В случае потери эхо-сигнала прибор генерирует сигнал тревоги; см. параметр Режим отказа.

Настраиваемое значение

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Настройки безопасности → Настраиваемое значение
Требование	Потеря сигнала (→  161) = Настраиваемое значение
Описание	Выходное значение, устанавливаемое в случае потери эхо-сигнала.
Ввод данных пользователем	0 до 200 000,0 %
Заводские настройки	0,0 %

13) Отображается, только если «Тип линейаризации (→  153)» = «нет».

Дополнительная информация

Единица измерения соответствует установке для измеренного значения в следующих параметрах:

- Без линейаризации: **Единица измерения уровня** (→ 📄 141);
- С линейаризацией: **Единицы измерения линейаризации** (→ 📄 155).

Линейный рост/спад



Навигация

📄📄 Настройка → Расширенная настройка → Настройки безопасности → Линейный рост/спад

Требование

Потеря сигнала (→ 📄 161) = Линейный рост/спад

Описание

Крутизна роста/спада при потере эхо-сигнала


Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Заводские настройки

0,0 %/min

Дополнительная информация

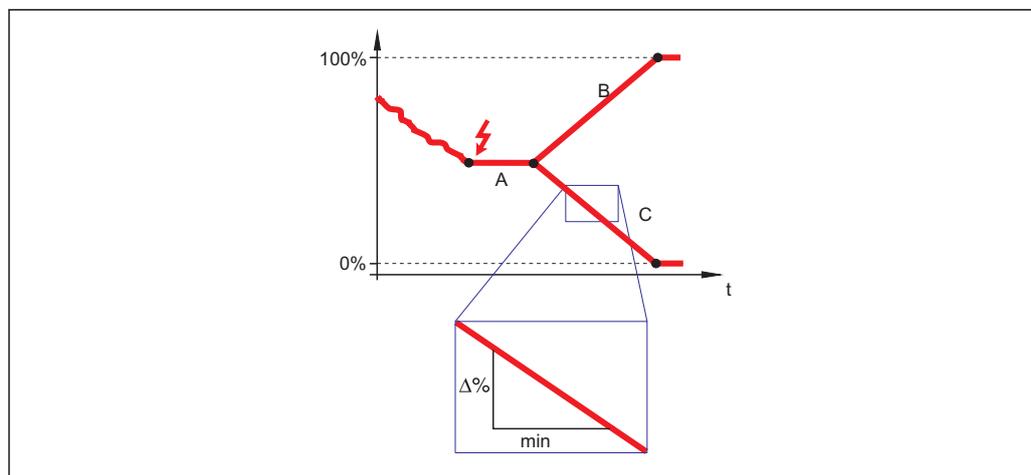

A0013269


- A Задержка сообщения о потере эхо-сигнала
- B Линейный рост/спад (→ 📄 162) (положительное значение)
- C Линейный рост/спад (→ 📄 162) (отрицательное значение)

- Единица измерения крутизны роста/спада: «доля диапазона измерения в минуту» (%/мин).
- При отрицательном наклоне прямой роста/спада: измеренное значение непрерывно уменьшается, пока не достигнет 0%.
- При положительном наклоне прямой роста/спада: измеренное значение непрерывно увеличивается, пока не достигнет 100%.

Блокирующая дистанция


Навигация	Настройка → Расширенная настройка → Настройки безопасности → Блокирующая дистанция
Описание	Укажите верхнюю блокирующую дистанцию (UB).
Ввод данных пользователем	0 до 200 м
Заводские настройки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для коаксиальных зондов: 0 мм (0 дюйм). ■ Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм). ■ Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда. <p>Для приборов FMP51/FMP52/FMP54 с прикладным пакетом Измерение уровня границы раздела фаз¹⁴⁾ и для прибора FMP55: 100 мм (3,9 дюйм) для антенн всех типов.</p>
Дополнительная информация	<p>Сигналы в пределах верхней блокирующей дистанции анализируются только в том случае, если они находились за пределами блокирующей дистанции при включении прибора и переместились в пределы блокирующей дистанции вследствие изменения уровня в процессе работы. Сигналы, которые уже находятся в пределах блокирующей дистанции при включении прибора, игнорируются.</p> <p> Такое поведение действительно только при соблюдении следующих двух условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = История за короткий период или История длинный период; ■ Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC= Включено, Без коррекции или Внешняя коррекция. <p>Если одно из этих условий не соблюдается, сигналы в пределах блокирующей дистанции всегда игнорируются.</p> <p> Другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в разделе параметр Режим определения блокирующей дистанции.</p> <p> При необходимости другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в сервисном центре Endress+Hauser.</p>

14) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

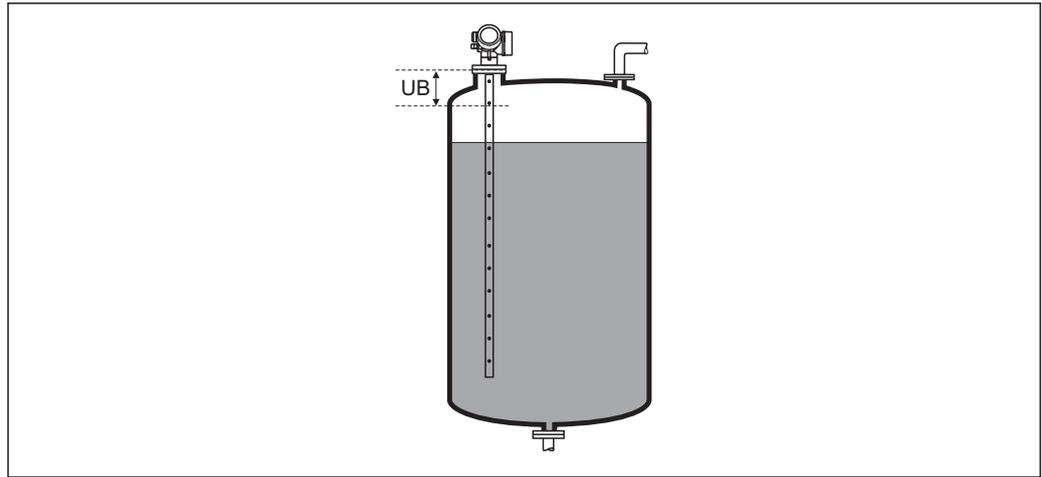

A0013219

35 Блокирующая дистанция (UB) для измерения в жидких средах

Подменю "Настройки зонда"

Параметр подменю **Настройки зонда** позволяет обеспечить корректность присвоения сигнала конца зонда в пределах огибающей кривой в ходе выполнения алгоритма анализа. Присвоение является верным, если длина зонда, отображаемая на дисплее, соответствует фактической длине зонда. Автоматическая корректировка длины зонда возможна только в том случае, если зонд установлен в резервуаре и полностью открыт (резервуар пуст). Если резервуар заполнен частично и известна длина зонда, необходимо выбрать значение **Подтвердить длину зонда** (→  166) = **Ручной ввод** и ввести значение вручную.

-  Если после уменьшения зонда производилась запись маскирования (подавление паразитного эхо-сигнала), то выполнение автоматической коррекции длины зонда становится невозможным. В этом случае возможно два варианта:
 - Перед выполнением автоматической коррекции длины зонда удалите маску с помощью пункта параметр **Записать карту помех** (→  134). После коррекции длины зонда можно записать новую маску с помощью пункта параметр **Записать карту помех** (→  134).
 - Альтернативный вариант: выберите **Подтвердить длину зонда** (→  166) = **Ручной ввод** и введите длину зонда вручную в параметре параметр **Фактическая длина зонда** →  165.

 Автоматическая коррекция длины зонда возможна только при условии выбора правильной опции в параметре параметр **Зонд заземлен** (→  165).

Навигация   Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда

Зонд заземлен

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Зонд заземлен
Требование	Режим работы (→  122) = Уровень
Описание	Указание наличия заземления зонда.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Нет ▪ Да
Заводские настройки	Нет

Фактическая длина зонда

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Фактическая длина зонда
Описание	<ul style="list-style-type: none"> ▪ В большинстве случаев: Отображение измеренной длины зонда согласно текущему измеренному сигналу конца зонда. ▪ При установленном параметре Подтвердить длину зонда (→  166) = Ручной ввод: Ввод фактической длины зонда.

Ввод данных пользователем 0 до 200 м

Заводские настройки 4 м

Подтвердить длину зонда



Навигация Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Подтвердить длину зонда

Описание Укажите, соответствует ли значение, отображаемое в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 165, фактической длине зонда. В зависимости от указанной опции прибор выполняет коррекцию длины зонда.

- Выбор**
- Длина зонда в норме
 - Зонд слишком короткий
 - Зонд слишком длинный
 - Зонд с покрытием
 - Ручной ввод
 - Длина зонда неизвестна

Заводские настройки Длина зонда в норме

Дополнительная информация

Значение опций

■ **Длина зонда в норме**

Эту опцию следует выбрать, если выведенное расстояние соответствует фактическому. В этом случае коррекция не требуется. Последовательность действий завершится автоматически.

■ **Зонд слишком короткий**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренная длина зонда оказалась меньше фактической. В этом случае будет выдан новый сигнал конца зонда и в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 165 будет показана новая рассчитанная длина. Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение не станет соответствующим фактической длине зонда.

■ **Зонд слишком длинный**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренная длина зонда оказалась больше фактической. В этом случае будет выдан новый сигнал конца зонда и в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 165 будет показана новая рассчитанная длина. Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение не станет соответствующим фактической длине зонда.

- **Зонд с покрытием**

Эту опцию следует выбрать в случае, если зонд закрыт продуктом (частично или полностью). В этом случае коррекция длины зонда невозможна. Последовательность действий завершится автоматически.

- **Ручной ввод**

Эту опцию следует выбрать в случае, если выполнение автоматической коррекции длины зонда не требуется. Вместо нее потребуется указать фактическую длину зонда вручную в параметре параметр **Фактическая длина зонда** →  165¹⁵⁾.

- **Длина зонда неизвестна**

Эту опцию следует выбрать, если фактическая длина зонда неизвестна. В этом случае коррекция длины зонда невозможна, последовательность действий завершится автоматически.

15) При управлении посредством FieldCare параметр опция **Ручной ввод** не требуется выбирать явным образом. В FieldCare изменение длины зонда доступно всегда.

Мастер "Коррекция длины зонда"

 Мастер **Коррекция длины зонда** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все параметры, связанные с коррекцией длины зонда, находятся непосредственно в меню подменю **Настройки зонда** (→  165).

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда

Подтвердить длину зонда 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Подтвердить длину зонда

Описание →  166

Фактическая длина зонда 

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Фактическая длина зонда

Описание →  165

Подменю "Релейный выход"

 Параметр подменю **Релейный выход** (→  169) отображается только для приборов с релейным выходом.¹⁶⁾

Навигация   Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход

Функция релейного выхода

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Функция релейного выхода
Описание	<p>Определяет функцию релейного выхода. 'Выкл.' Реле всегда разомкнуто (непровод.) 'Вкл.' Реле всегда замкнуто (провод.). 'Диагностическая последовательность действий' Реле обычно замкнуто и размыкается только в случае диагностического события. 'Предел' Реле обычно замкнуто и размыкается только если переменная процесса превышает определенный предел. 'Цифровой выход' Релейный выход контролируется одним из цифровых выходов прибора..</p>
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено ■ Включено ■ Характер диагностики ■ Предел ■ Цифровой выход
Заводские настройки	Выключено
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено Выход всегда разомкнут (непроводящий). ■ Включено Выход всегда замкнут (проводящий). ■ Характер диагностики Выход работает как нормально замкнутый и размыкается только при появлении диагностического события. Параметр параметр Назначить действие диагн. событию (→  170) определяет тип события, при появлении которого выход размыкается. ■ Предел Выход работает как нормально замкнутый и размыкается только в том случае, если измеряемая величина выходит за определенный верхний или нижний предел. Предельные значения определяются в следующих параметрах: <ul style="list-style-type: none"> ■ Назначить предельное значение (→  170) ■ Значение включения (→  171) ■ Значение выключения (→  172) ■ Цифровой выход Переключение выхода зависит от значения на выходе функционального блока цифровых входов (DI). Выбор функционального блока производится с помощью параметра параметр Назначить статус (→  170). <p> Опции Выключено и Включено можно использовать для моделирования релейного выхода.</p>

16) Параметр заказа O20 («Схема подключения, выходной сигнал»), опция В, Е или G.

Назначить статус 

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Назначить статус
Требование	Функция релейного выхода (→  169) = Цифровой выход
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено ■ Цифровой выход расшир. диагностики 1 ■ Цифровой выход расшир. диагностики 2
Заводские настройки	Выключено
Дополнительная информация	Опции Цифровой выход расшир. диагностики 1 и Цифровой выход расшир. диагностики 2 относятся к блокам расширенной диагностики. Сигнал переключения, генерируемый этими блоками, может выводиться через релейный выход.

Назначить предельное значение 

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Назначить предельное значение
Требование	Функция релейного выхода (→  169) = Предел
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено ■ Уровень линеаризованный ■ Расстояние ■ Раздел фаз линеаризованный * ■ Расстояние до раздела фаз * ■ Толщина верхнего слоя * ■ Напряжение на клеммах ■ Температура электроники ■ Измеренная емкость * ■ Относительная амплитуда эхо-сигнала ■ Относительная амплитуда раздела фаз * ■ Абсолютная амплитуда отражённого сигнала ■ Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *
Заводские настройки	Выключено

Назначить действие диагн. событию 

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Назначить действие диагн. событию
Требование	Функция релейного выхода (→  169) = Характер диагностики
Описание	Определяет как реагирует релейный сигнал на диагностические события..

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

- Выбор**
- Тревога
 - Тревога + предупреждение
 - Предупреждение

Заводские настройки Тревога

Значение включения

Навигация   Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Значение включения

Требование **Функция релейного выхода (→  169) = Предел**

Описание Определяет точку включения. Реле замыкается, если назначенная переменная процесса превышает эту точку..


Ввод данных пользователем Число с плавающей запятой со знаком

Заводские настройки 0

Дополнительная информация Поведение переключения зависит от соотношения параметров **Значение включения** и **Значение выключения**:

Значение включения > Значение выключения

- Выход замыкается, если измеренное значение превышает **Значение включения**.
- Выход размыкается, если измеренное значение становится меньше, чем **Значение выключения**.

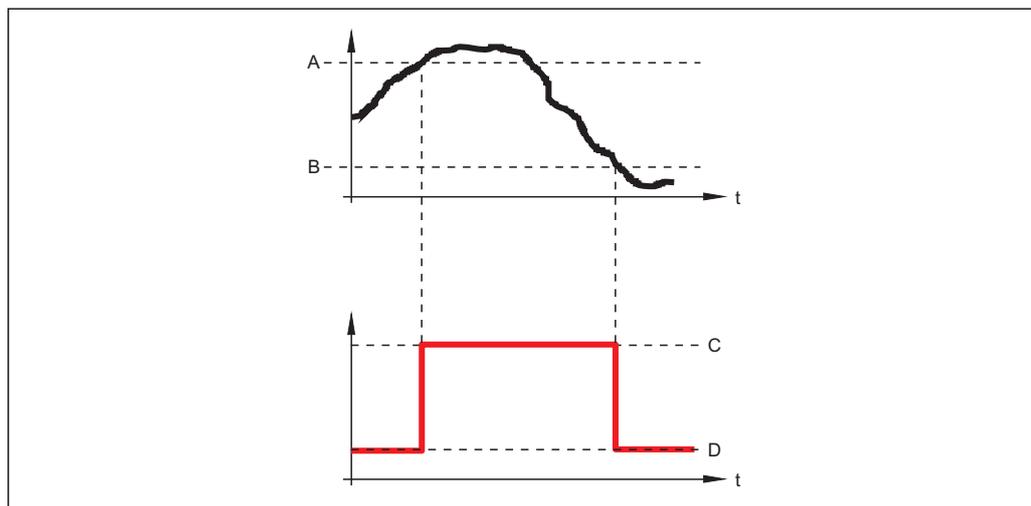


A0015585

- A Значение включения
 B Значение выключения
 C Выход замкнут (проводящий)
 D Выход разомкнут (непроводящий)

Значение включения < Значение выключения

- Выход замыкается, если измеренное значение становится меньше, чем **Значение включения**.
- Выход размыкается, если измеренное значение превышает **Значение выключения**.

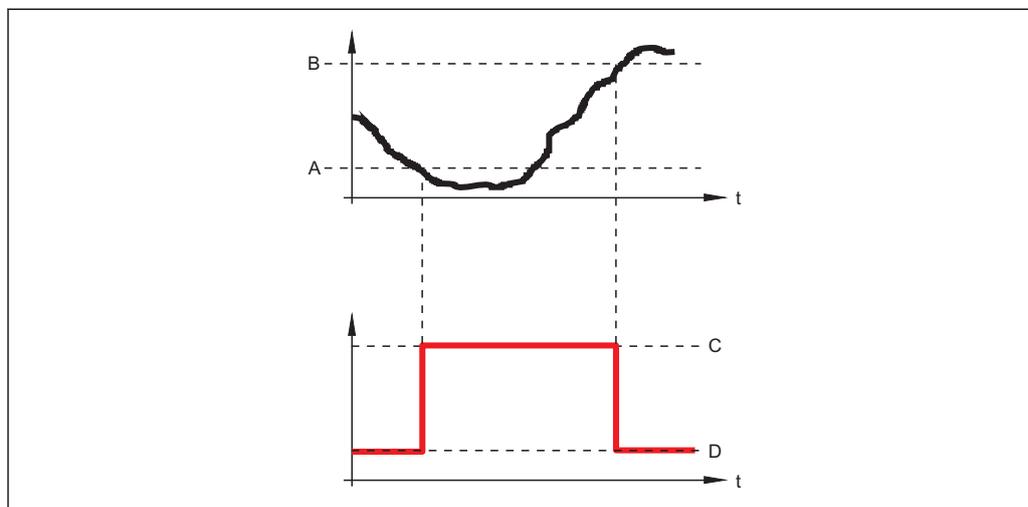

A0015586

- A Значение включения
- B Значение выключения
- C Выход замкнут (проводящий)
- D Выход разомкнут (непроводящий)

Задержка включения



Навигация

☰☰ Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Задержка включения

Требование

- Функция релейного выхода (→ ☰ 169) = Предел
- Назначить предельное значение (→ ☰ 170) ≠ Выключено

Описание

Определяет применяемую задержку перед переключением релейного выхода..

Ввод данных пользователем

0,0 до 100,0 с

Заводские настройки

0,0 с

Значение выключения



Навигация

☰☰ Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Значение выключения

Требование

Функция релейного выхода (→ ☰ 169) = Предел

Описание

Определяет точку выключения. Реле размыкается, если назначенная переменная процесса опускается ниже этой точки..

Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком
Заводские настройки	0
Дополнительная информация	Поведение переключения зависит от соотношения параметров Значение включения Значение выключения ; описание: см. описание параметр Значение включения (→  171).

Задержка выключения


Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Задержка выключения
Требование	<ul style="list-style-type: none"> ■ Функция релейного выхода (→  169) = Предел ■ Назначить предельное значение (→  170) ≠ Выключено
Описание	Определяет применяемую задержку перед переключением релейного выхода..
Ввод данных пользователем	0,0 до 100,0 с
Заводские настройки	0,0 с

Режим отказа


Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Режим отказа
Требование	Функция релейного выхода (→  169) = Предел или Цифровой выход
Описание	Определяет состояние релейного выхода в случае ошибки..
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Текущий статус ■ Открыто ■ Закрыто
Заводские настройки	Открыто
Дополнительная информация	

Статус переключателя

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Статус переключателя

Описание Текущий статус релейного выхода..

Инвертировать выходной сигнал



Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Релейный выход → Инвертировать выходной сигнал

Описание 'Нет' Релейный выход действует в соответствии с настройками. 'Да' Статус реле меняется на противоположный принятым настройкам..

Выбор

- Нет
- Да

Заводские настройки Нет

Дополнительная информация

Значение опций

- **Нет**
Поведение релейного выхода соответствует описанию, приведенному выше.
- **Да**
Варианты состояния **Открыто** и **Закрыто** инвертируются относительно описания, приведенного выше.

Подменю "Дисплей"

Подменю подменю **Дисплей** доступно только в том случае, если к прибору подключен дисплей.

Навигация



Настройка → Расширенная настройка → Дисплей

Language**Навигация**

Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Language

Описание

Установите язык отображения.

Выбор

- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

Заводские настройки

Язык, выбранный в поз. 500 спецификации.
Если язык не был выбран: **English**.

Дополнительная информация**Форматировать дисплей****Навигация**

Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Форматировать дисплей

Описание

Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.

Выбор


- 1 значение, макс. размер
- 1 гистограмма + 1 значение
- 2 значения
- 1 значение большое + 2 значения
- 4 значения

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Заводские настройки


1 значение, макс. размер

Дополнительная информация

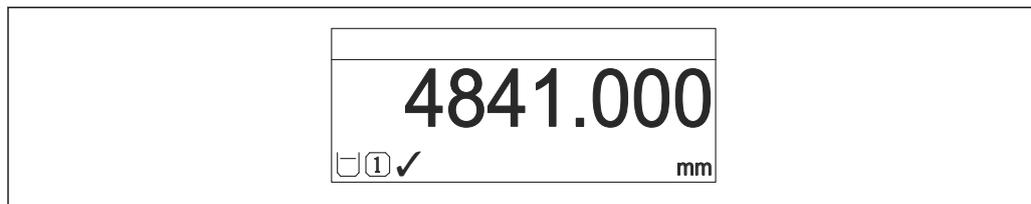


A0019963

36 «Форматировать дисплей» = «1 значение, макс. размер»

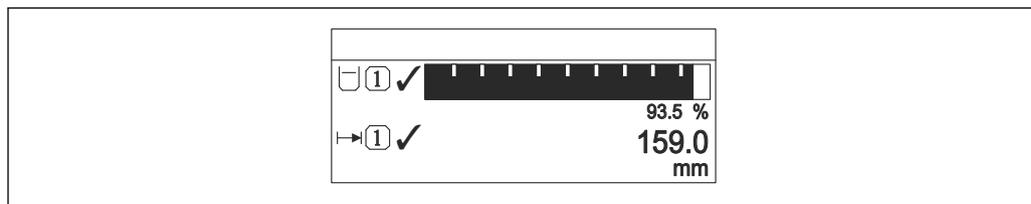


A0019964

37 «Форматировать дисплей» = «1 гистограмма + 1 значение»

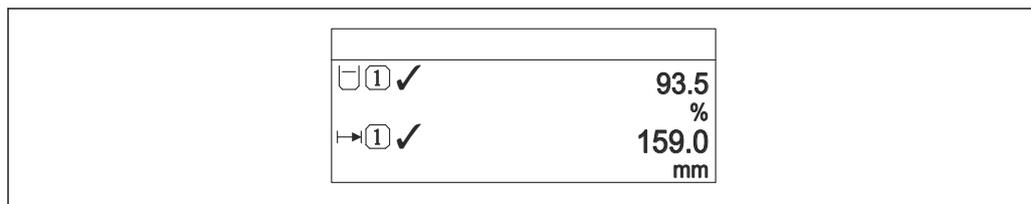


A0019965

38 «Форматировать дисплей» = «2 значения»

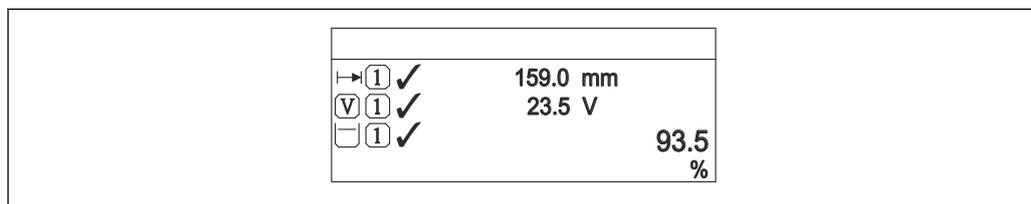

A0019966

39 «Форматировать дисплей» = «1 значение большое + 2 значения»

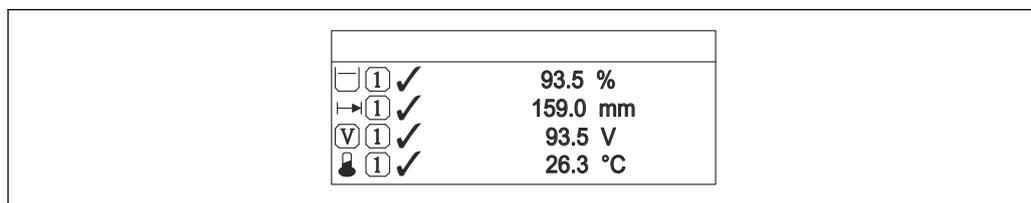

A0019968

40 «Форматировать дисплей» = «4 значения»

- i** ■ Параметры **Значение 1 до 4 дисплей** → 177 используются для выбора измеренных значений, выводимых на дисплей, и порядка их вывода.
- В том случае, если заданное число измеренных значений превышает количество, поддерживаемое в текущем режиме отображения, значения выводятся на дисплей поочередно. Время отображения перед сменой значения настраивается в параметре параметр **Интервал отображения** (→ 178).

Значение 1 до 4 дисплей


Навигация	Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Значение 1 дисплей
Описание	Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Уровень линеаризованный ■ Расстояние ■ Раздел фаз линеаризованный * ■ Расстояние до раздела фаз * ■ Толщина верхнего слоя * ■ Токвый выход 1 ■ Измеряемый ток ■ Токвый выход 2 * ■ Напряжение на клеммах ■ Температура электроники ■ Измеренная емкость * ■ Аналоговый выход расшир. диагностики 1 ■ Аналоговый выход расшир. диагностики 2
Заводские настройки	<p>Для измерения уровня</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Значение 1 дисплей: Уровень линеаризованный ■ Значение 2 дисплей: Расстояние ■ Значение 3 дисплей: Токвый выход 1 ■ Значение 4 дисплей: нет <p>Для измерения уровня границы раздела фаз при одном токовом выходе</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Значение 1 дисплей: Раздел фаз линеаризованный ■ Значение 2 дисплей: Уровень линеаризованный ■ Значение 3 дисплей: Толщина верхнего слоя ■ Значение 4 дисплей: Токвый выход 1 <p>Для измерения уровня границы раздела фаз с двумя токовыми выходами</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Значение 1 дисплей: Раздел фаз линеаризованный ■ Значение 2 дисплей: Уровень линеаризованный ■ Значение 3 дисплей: Токвый выход 1 ■ Значение 4 дисплей: Токвый выход 2

Количество знаков после запятой 1 до 4


Навигация	Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Количество знаков после запятой 1
Описание	Это меню не влияет на измерения и точность вычислений прибора.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx
Заводские настройки	x.xx

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Интервал отображения

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Интервал отображения

Описание Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.

Ввод данных пользователем 1 до 10 с

Заводские настройки 5 с

Дополнительная информация Этот параметр действует только в том случае, если количество выбранных измеренных значений превышает число значений, которое может быть выведено на экран в соответствии с выбранным форматом индикации.

Демпфирование отображения

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Демпфирование отображения

Описание Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.

Ввод данных пользователем 0,0 до 999,9 с

Заводские настройки 0,0 с

Заголовок

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Заголовок


Описание Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.

Выбор

- Обозначение прибора
- Свободный текст

Заводские настройки Обозначение прибора

Дополнительная информация

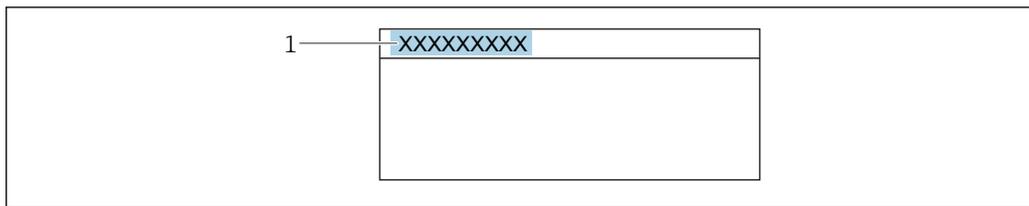

A0029422

1 Расположение текста заголовка на дисплее

Значение опций

- **Обозначение прибора**
Устанавливается в параметре параметр **Обозначение прибора** (→ 📄 121)
- **Свободный текст**
Устанавливается в параметре параметр **Текст заголовка** (→ 📄 179)

Текст заголовка 🔒

Навигация 📄📄 Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Текст заголовка

Требование **Заголовок** (→ 📄 178) = **Свободный текст**

Описание Введите текст заголовка дисплея.

Заводские настройки -----

Дополнительная информация Количество отображаемых символов зависит от их характеристик.

Разделитель 🔒

Навигация 📄📄 Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Разделитель

Описание Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.

Выбор

- .
- ,

Заводские настройки .

Числовой формат 🔒

Навигация 📄📄 Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Числовой формат

Описание Выберите формат числа для отображения.

Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Десятичный ■ ft-in-1/16"
Заводские настройки	Десятичный
Дополнительная информация	Опция опция ft-in-1/16" действует только для единиц измерения расстояния.

Меню десятичных знаков



Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Меню десятичных знаков
Описание	Выбор количества знаков после десятичного разделителя для представления чисел в меню управления.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ x ■ x.x ■ x.xx ■ x.xxx ■ x.xxxx
Заводские настройки	x.xxxx
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Этот параметр действует только для чисел в меню управления (таких как Калибровка пустой емкости, Калибровка полной емкости) и не влияет на отображение измеренного значения. Количество знаков после десятичного разделителя отображения измеренного значения настраивается в параметрах Количество знаков после запятой 1 до 4 →  177. ■ Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Подсветка

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Подсветка
Требование	Прибор оснащен местным дисплеем SD03 (с оптическими кнопками).
Описание	Включить/выключить подсветку локального дисплея.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Деактивировать ■ Активировать
Заводские настройки	Деактивировать

Дополнительная информация**Значение опций**■ **Деактивировать**

Отключение фоновой подсветки.

■ **Активировать**

Включение фоновой подсветки.



Независимо от значения данного параметра подсветка может быть автоматически отключена, если сетевое напряжение будет слишком мало.

Контрастность дисплея**Навигация**

Настройка → Расширенная настройка → Дисплей → Контрастность дисплея

Описание

Отрегулируйте настройки контрастности локального дисплея под условия окружающей среды (например, освещение или угол чтения).

Ввод данных пользователем

20 до 80 %

Заводские настройки

В зависимости от дисплея.

Дополнительная информация

Регулировка контрастности производится с помощью следующих кнопок:

- Темнее: одновременное нажатие кнопок и .
- Светлее: одновременное нажатие кнопок и .

Подменю "Резервная конфигурация на дисплее"

 Это подменю доступно только при условии, что к прибору подключен дисплей.

Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее (резервное копирование) в любой момент. При необходимости сохраненную конфигурацию можно восстановить, например, для возвращения прибора в определенное состояние. С помощью дисплея конфигурацию также можно перенести на другой прибор такого же типа.

 Обмен конфигурациями может производиться только для приборов с одинаковым режимом работы (см. параметр **Режим работы** (→  122)).

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее

Время работы

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее → Время работы
Описание	Указывает какое время прибор находился в работе.
Дополнительная информация	<i>Максимальное время</i> 9999 д (≈ 27 лет)

Последнее резервирование

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее → Последнее резервирование
Описание	Указывает, когда была сохранена последняя резервная копия данных на модуле дисплея.

Управление конфигурацией



Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее → Управление конфигурацией
Описание	Выберите действие для управления данными прибора в модуле дисплея.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отмена ■ Сделать резервную копию ■ Восстановить ■ Дублировать ■ Сравнить ■ Очистить резервные данные
Заводские настройки	Отмена

Дополнительная информация**Значение опций**■ **Отмена**

Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.

■ **Сделать резервную копию**

Сохранение резервной копии текущей конфигурации прибора из встроенного блока HistoROM на дисплей прибора.

■ **Восстановить**

Последняя резервная копия конфигурационных данных прибора копируется из памяти дисплея в блок HistoROM прибора.

■ **Дублировать**

Копирование конфигурации преобразователя в другой прибор посредством дисплея преобразователя. Следующие параметры, относящиеся исключительно к конкретной точке измерения, **не** включаются в переносимую конфигурацию:

- Код даты HART
- Короткий тег HART
- Сообщение HART
- Дескриптор HART
- Адрес HART
- Обозначение прибора
- Тип продукта

■ **Сравнить**

Копия конфигурации прибора, сохраненная на дисплее, сравнивается с текущей конфигурацией в блоке HistoROM. Результат сравнения отображается в параметре параметр **Результат сравнения** (→  183).

■ **Очистить резервные данные**

Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплея прибора.



В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью местного дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.



Если имеющаяся резервная копия будет восстановлена на другом приборе с помощью опции опция **Восстановить**, некоторые функции прибора могут оказаться недоступными. Возможно, вернуть исходное состояние не удастся даже путем сброса прибора.

Для переноса конфигурации на другой прибор всегда используйте опцию опция **Дублировать**.

Состояние резервирования**Навигация**

  Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее → Состояние резервирования

Описание

Отображение операции резервного копирования, активной в данный момент.

Результат сравнения**Навигация**

  Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее → Результат сравнения

Описание

Сравнение текущих данных прибора и резервной копии дисплея.

Дополнительная информация

Значение опций отображения

■ **Настройки идентичны**

Резервная копия текущей конфигурация прибора, сохраненная в памяти блока HistoROM, идентична резервной копии на дисплее.

■ **Настройки не идентичны**

Резервная копия текущей конфигурация прибора, сохраненная в памяти блока HistoROM, не идентична резервной копии на дисплее.

■ **Нет резервной копии**

На дисплее отсутствует резервная копия конфигурации прибора, сохраненная в блоке HistoROM.

■ **Настройки резервирования нарушены**

Текущая конфигурация прибора в блоке HistoROM повреждена или несовместима с резервной копией на дисплее.

■ **Проверка не выполнена**

Конфигурация прибора в блоке HistoROM еще не сравнивалась с резервной копией на дисплее.

■ **Несовместимый набор данных**

Наборы данных несовместимы, их сравнение невозможно.

 Для запуска сравнения выберите **Управление конфигурацией** (→  182) = **Сравнить**.

 Если конфигурация преобразователя была скопирована с другого прибора с применением функции **Управление конфигурацией** (→  182) = **Дублировать**, то конфигурация нового прибора в блоке HistoROM будет лишь частично совпадать с конфигурацией, сохраненной на дисплее: специфические свойства датчиков (такие как кривая помех) при этом не копируются. Как следствие, будет выдан результат сравнения **Настройки не идентичны**.

Подменю "Администрирование"

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Администрирование

Определить новый код доступа 

Навигация	 Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа
Описание	Определите код доступа к записи параметров.
Ввод данных пользователем	0 до 9 999
Заводские настройки	0
Дополнительная информация	<p> Если заводская настройка не была изменена или установлен код доступа 0, то параметры не будут защищены от записи и конфигурация прибора может быть изменена. Пользователь входит в систему с уровнем доступа <i>Техническое обслуживание</i>.</p> <p> Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом . Если перед параметром на местном дисплее отображается символ , то данный параметр защищен от записи.</p> <p> После того как будет установлен код доступа, защищенные от записи параметры можно будет изменить только после ввода кода доступа в параметре Ввести код доступа (→  137).</p> <p> В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.</p> <p> При управлении посредством дисплея: новый код доступа вступает в действие только после подтверждения (параметр Подтвердите код доступа (→  187)).</p>

Сброс параметров прибора 

Навигация	  Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Сброс параметров прибора
Описание	Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отмена ■ К настройкам полевой шины по умолчанию ** ■ К заводским настройкам ■ К настройкам поставки ■ Сброс настроек заказчика ■ К исходным настройкам преобразователя ■ Перезапуск прибора

** Контрастность зависит от коммуникации

Заводские настройки

Отмена

Дополнительная информация

Значение опций

- **Отмена**
Без действий
- **К заводским настройкам**
Все параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки в соответствии с кодами заказа.
- **К настройкам поставки**
Все параметры сбрасываются, восстанавливаются настройки, установленные перед поставкой. Настройки поставки могут отличаться от заводских установок, если были заказаны параметры настройки в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Если установка индивидуальных параметров прибора не была заказана, эта опция не отображается.
- **Сброс настроек заказчика**
Все пользовательские параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки. Сервисные параметры при этом сохраняются.
- **К исходным настройкам преобразователя**
Каждый параметр, связанный с измерением, сбрасывается на заводскую настройку. Сервисные параметры и параметры связи при этом сохраняются.
- **Перезапуск прибора**
При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых хранятся в энергонезависимой памяти (ОЗУ) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.

Мастер "Определить новый код доступа"

 Параметр мастер **Определить новый код доступа** доступен только при управлении с местного дисплея. При работе через программное обеспечение параметр параметр **Определить новый код доступа** находится непосредственно в меню подменю **Администрирование**. При работе через программное обеспечение параметр параметр **Подтвердите код доступа** недоступен.

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа

Определить новый код доступа

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа

Описание →  185

Подтвердите код доступа

Навигация  Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Подтвердите код доступа

Описание Подтвердите введенный код доступа.

Ввод данных пользователем 0 до 9 999

Заводские настройки 0

15.4 Меню "Диагностика"

Навигация   Диагностика

Текущее сообщение диагностики

Навигация   Диагностика → Текущее сообщение диагностики

Описание Отображение текущего диагностического сообщения.

Дополнительная информация

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

 Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.

 Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа ⓘ на дисплее.

Метка времени

Навигация

 Диагностика → Метка времени

Описание

Отображает временную отметку активного диагностического сообщения.

Предыдущее диагн. сообщение

Навигация

 Диагностика → Предыдущее диагн. сообщение

Описание

Просмотр последнего диагностического сообщения, бывшего активным до появления текущего сообщения.

Дополнительная информация

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

 Состояние, о котором появляется информация на дисплее, может оставаться действующим. Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа ⓘ на дисплее.

Метка времени

Навигация

 Диагностика → Метка времени

Описание

Показывает временную метку предыдущего диагностического сообщения.

Время работы после перезапуска

Навигация

 Диагностика → Время работы после перезапуска

Описание

Просмотр продолжительности работы прибора после его последнего перезапуска.

Время работы

Навигация Диагностика → Время работы**Описание**

Указывает какое время прибор находился в работе.

Дополнительная информация*Максимальное время*
9 999 д (≈ 27 лет)

15.4.1 Подменю "Перечень сообщений диагностики"

Навигация   Диагностика → Перечень сообщений диагностики

Диагностика 1 до 5

Навигация	  Диагностика → Перечень сообщений диагностики → Диагностика 1
Описание	Просмотр текущих диагностических сообщений со значением приоритета от наивысшего до пятого.
Дополнительная информация	<p>Отображается следующее:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Символ поведения события; ■ Код поведения диагностики; ■ Время события; ■ Текст события.

Метка времени 1 до 5

Навигация	 Диагностика → Перечень сообщений диагностики → Метка времени
Описание	Временная метка диагностического сообщения..

15.4.2 Подменю "Журнал событий"

 Подменю **Журнал событий** доступен только при управлении с местного дисплея. При работе в FieldCare можно просмотреть список событий в функции FieldCare «Список событий/HistoROM».

Навигация  Диагностика → Журнал событий

Опции фильтра

Навигация	 Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра
Описание	Определить категорию сообщений о событии для отображения в подменю журнала событий.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Все ▪ Отказ (F) ▪ Проверка функций (C) ▪ Не соответствует спецификации (S) ▪ Требуется техническое обслуживание (M) ▪ Информация (I)
Заводские настройки	Все
Дополнительная информация	 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Этот параметр используется только при управлении с местного дисплея. ▪ Сигналы состояния классифицируются в соответствии с NAMUR NE 107.

Подменю "Список событий"

Подменю **Список событий** позволяет просмотреть историю происходивших событий с категорией, выбранной в параметре параметр **Опции фильтра** (→  191). Отображается до 100 сообщений о событиях в хронологическом порядке.

Следующие символы указывают на то, что событие произошло или завершилось:

- : событие произошло;
- : событие завершилось.

 Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть, нажав кнопку .

Формат индикации

- Для сообщений о событиях с категорией I: информационное событие, текстовое описание события, символ «запись события», время события.
- Для сообщений о событиях с категориями F, M, C, S (сигнал состояния): диагностическое событие, текстовое описание события, символ «запись события», время события.

Навигация  Диагностика → Журнал событий → Список событий

15.4.3 Подменю "Информация о приборе"

Навигация  Диагностика → Информация о приборе

Обозначение прибора

Навигация  Диагностика → Информация о приборе → Обозначение прибора

Описание Введите название точки измерений.

Заводские настройки FMP5x

Серийный номер

Навигация  Диагностика → Информация о приборе → Серийный номер

Описание Показать серийный номер измерительного прибора.

Дополнительная информация  **Серийный номер используется для следующих целей:**

- Быстрая идентификация прибора, например, при обращении в региональное торговое представительство Endress+Hauser;
- Получение информации о конкретном приборе с помощью Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer.

 Кроме того, серийный номер указан на заводской табличке.

Версия программного обеспечения

Навигация  Диагностика → Информация о приборе → Версия программного обеспечения

Описание Показать версию установленного программного обеспечения.

Интерфейс пользователя xx.yy.zz

Дополнительная информация  Версии программного обеспечения, различающиеся только последними двумя символами («zz»), не имеют отличий с точки зрения функциональности или процесса эксплуатации.

Название прибора

Навигация  Диагностика → Информация о приборе → Название прибора

Описание Показать название преобразователя.

Заказной код прибора



Навигация	  Диагностика → Информация о приборе → Заказной код прибора
Описание	Показать код заказа прибора.
Дополнительная информация	Этот код заказа создается на основе расширенного кода заказа, определяющего все позиции прибора для спецификации. В отличие от него, данный код заказа не позволяет определить все позиции, включенные в данный прибор.

Расширенный заказной код 1 до 3



Навигация	  Диагностика → Информация о приборе → Расширенный заказной код 1
Описание	Отображение трех частей расширенного кода заказа.
Дополнительная информация	Расширенный код заказа содержит опции всех параметров спецификации для данного прибора, и, таким образом, однозначно идентифицирует прибор.

Версия прибора

Навигация	  Диагностика → Информация о приборе → Версия прибора
Описание	Показать версии HART Communication Foundation, с которыми зарегистрирован прибор.
Дополнительная информация	Версия прибора необходима для присвоения прибору соответствующего файла описания прибора (DD).

ID прибора

Навигация	  Диагностика → Информация о приборе → ID прибора
Описание	Показывает ID устройства для идентификации устройства в сети HART.
Дополнительная информация	В дополнение к типу прибора и идентификатору изготовителя, идентификатор прибора является частью уникального идентификатора, однозначно определяющего данный прибор в среде HART.

Тип прибора

Навигация	 Диагностика → Информация о приборе → Тип прибора
Описание	Показать тип устройств, с которыми зарегистрирован HART Communication Foundation.
Дополнительная информация	Тип прибора необходим для сопоставления прибора с соответствующим файлом описания прибора (DD).

ID производителя

Навигация	 Диагностика → Информация о приборе → ID производителя
Описание	Просмотр идентификатора изготовителя, под которым измерительный прибор зарегистрирован в HART Communication Foundation.
Интерфейс пользователя	2-значное шестнадцатеричное число
Заводские настройки	0x11 (Endress+Hauser)

15.4.4 Подменю "Измеренное значение"


Навигация  Диагностика → Измеренное значение

Расстояние

Навигация  Диагностика → Измеренное значение → Расстояние


Описание Отображается измеренное расстояние D_L между точкой отсчета (нижним краем фланца или резьбового соединения) и уровнем.

Дополнительная информация

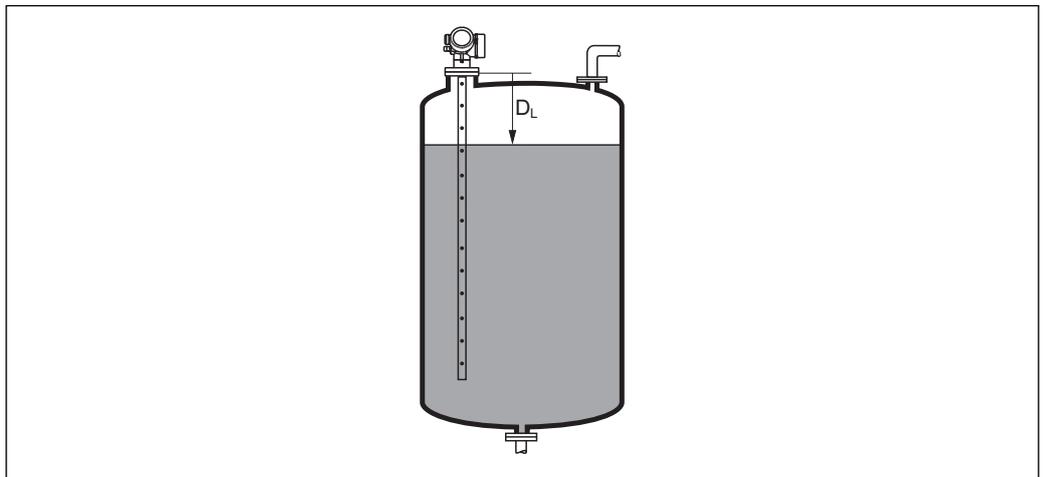

A0013198

 41 Расстояние для измерения в жидких средах

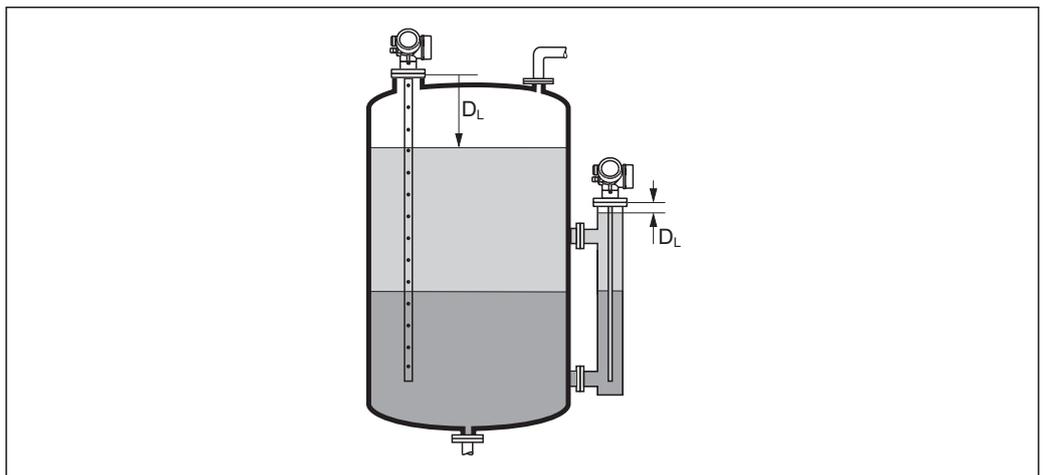

A0013199

 42 Расстояние для измерения уровня границы раздела фаз

 Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→  122).

Уровень линеаризованный

Навигация

☰☰ Диагностика → Измеренное значение → Уровень линеаризованный

Описание

Отображение линеаризованного уровня.

Дополнительная информация

- i
 ▪ Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** → ☰ 155.
- В случае измерения уровня границы раздела фаз этот параметр всегда относится к общему уровню.

Расстояние до раздела фаз

Навигация

☰☰ Диагностика → Измеренное значение → Расстояние до раздела фаз


Требование

Режим работы (→ ☰ 122) = **Раздел фаз** или **Раздел фаз + емкостной**

Описание

Отображается измеренное расстояние D_1 между контрольной точкой (нижним краем фланца или резьбового присоединения) и границей раздела фаз.

Дополнительная информация

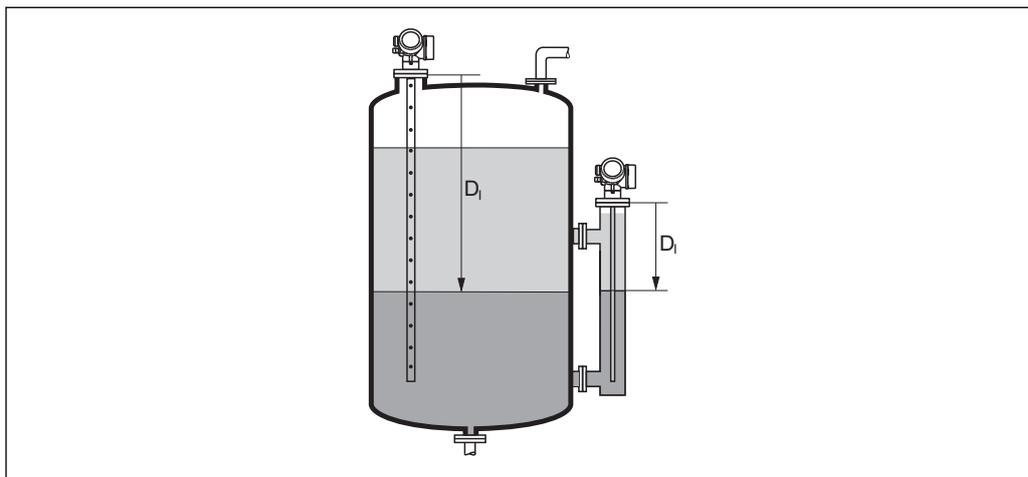

- i
 ▪ Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ ☰ 122).

Раздел фаз линеаризованный

Навигация

☰☰ Диагностика → Измеренное значение → Раздел фаз линеаризованный

Требование

Режим работы (→ ☰ 122) = **Раздел фаз** или **Раздел фаз + емкостной**

Описание

Отображение линеаризованной высоты границы раздела фаз.

Дополнительная информация

 Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации**. →  155

Толщина верхнего слоя**Навигация**


  Диагностика → Измеренное значение → Толщина верхнего слоя

Требование

Режим работы (→  122) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается толщина верхней области границы раздела фаз (UP).

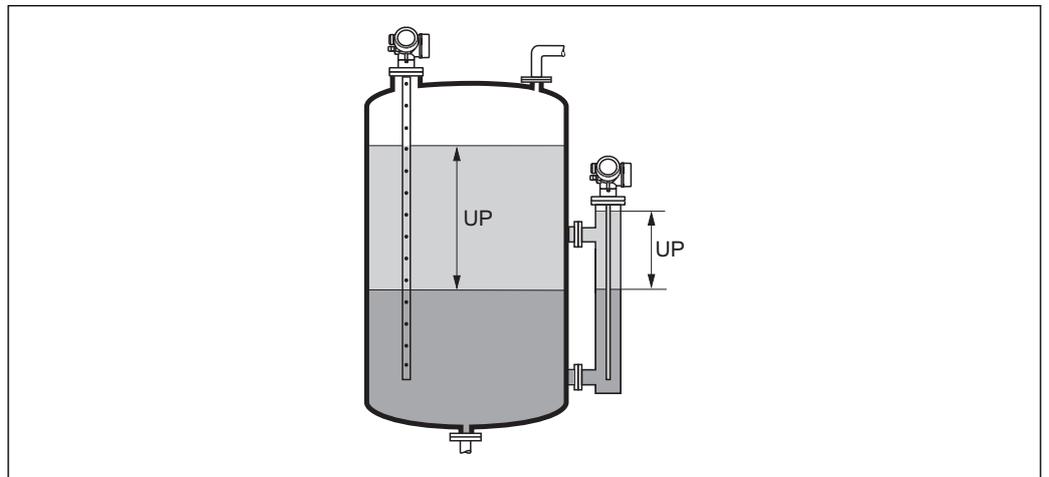Дополнительная информация

A0013313

UP Толщина верхнего слоя

 Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации**. →  155.

Напряжение на клеммах 1**Навигация**

  Диагностика → Измеренное значение → Напряжение на клеммах 1

Описание

Показывает текущее напряжение на клеммах, которое подается на токовый выход.

15.4.5 Подменю "Регистрация данных"

Навигация  Диагностика → Регистрация данных

Назначить канал 1 до 4

Навигация  Диагностика → Регистрация данных → Назначить канал 1 до 4

Описание Назначить переменную процесса для канала архивирования.

- Выбор**
- Выключено
 - Уровень линеаризованный
 - Расстояние
 - Расстояние без фильтра
 - Раздел фаз линеаризованный *
 - Расстояние до раздела фаз *
 - Расстояние раздел фаз без фильтра
 - Толщина верхнего слоя *
 - Токовый выход 1
 - Измеряемый ток
 - Токовый выход 2 *
 - Напряжение на клеммах
 - Температура электроники
 - Измеренная емкость *
 - Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
 - Относительная амплитуда эхо-сигнала
 - Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *
 - Относительная амплитуда раздела фаз *
 - Абсолютная амплитуда сигнала EOP
 - Сдвиг EOP
 - Шум сигнала
 - Вычисленное значение ДП (DC) *
 - Аналоговый выход расшир. диагностики 1
 - Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Заводские настройки Выключено

Дополнительная информация Максимальное количество регистрируемых измеренных значений: 1000. Это означает следующее:

- 1000 точек данных при использовании 1 канала регистрации;
- 500 точек данных при использовании 2 каналов регистрации;
- 333 точки данных при использовании 3 каналов регистрации;
- 250 точек данных при использовании 4 каналов регистрации.

Если достигнуто максимальное количество точек данных, самые старые точки в журнале данных циклически перезаписываются таким образом, что в журнале всегда находятся последние 1000, 500, 333 или 250 измеренных значений (принцип кольцевой памяти).

 При выборе новой опции в этом параметре все зарегистрированные данные удаляются.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Интервал регистрации данных



Навигация	 Диагностика → Регистрация данных → Интервал регистрации данных  Диагностика → Регистрация данных → Интервал регистрации данных
Описание	Определите интервал архивирования данных. Данное значение определяет временной интервал между отдельными точками сохранения..
Ввод данных пользователем	1,0 до 3 600,0 с
Заводские настройки	30,0 с
Дополнительная информация	<p>Этот параметр определяет интервал между двумя соседними точками данных в журнале регистрации данных, соответственно, максимальное время регистрации T_{log} составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Для 1 канала регистрации: $T_{log} = 1000 \cdot t_{log}$; ■ Для 2 каналов регистрации: $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$; ■ Для 3 каналов регистрации: $T_{log} = 333 \cdot t_{log}$; ■ Для 4 каналов регистрации: $T_{log} = 250 \cdot t_{log}$. <p>По истечении этого времени самые старые точки данных в журнале данных циклически перезаписываются таким образом, что данные за время T_{log} всегда остаются в памяти (принцип кольцевой памяти).</p> <p> При изменении этого параметра зарегистрированные данные удаляются.</p> <p><i>Пример</i></p> <p>Используется 1 канал регистрации</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ с} = 1000 \text{ с} \approx 16,5 \text{ мин}$ ■ $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ с} = 10000 \text{ с} \approx 2,75 \text{ ч}$ ■ $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ с} = 80000 \text{ с} \approx 22 \text{ ч}$ ■ $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ с} = 3600000 \text{ с} \approx 41 \text{ д}$

Очистить данные архива




Навигация	 Диагностика → Регистрация данных → Очистить данные архива  Диагностика → Регистрация данных → Очистить данные архива
Описание	Очистить все данные архива.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отмена ■ Очистить данные
Заводские настройки	Отмена

Подменю "Показать канал 1 до 4"

i Подменю **Показать канал 1 до 4** доступны только при управлении посредством местного дисплея. При работе в FieldCare можно просмотреть диаграмму регистрации в функции FieldCare «Список событий/HistoROM».

Подменю **Показать канал 1 до 4** позволяют просмотреть диаграмму истории регистрации для соответствующего канала.

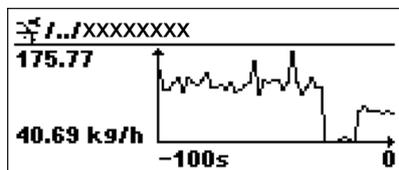

- Ось x: в зависимости от выбранного количества каналов отображается от 250 до 1000 измеренных значений переменной процесса.
- Ось y: отображается приблизительная шкала измеренных значений, которая постоянно адаптируется соответственно выполняемому измерению.

i Для возврата в меню управления одновременно нажмите **+** и **□**.

Навигация

 Диагностика → Регистрация данных → Показать канал 1 до 4

15.4.6 Подменю "Моделирование"

Подменю подменю **Моделирование** используется для моделирования определенных измеренных значений или других условий. Это позволяет проверить правильность конфигурации прибора и подключенных к нему блоков управления.

Условия, которые могут быть смоделированы

Моделируемое условие	Соответствующие параметры
Определенное значение переменной процесса	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Назначить переменную измерения (→ 📄 203) ▪ Значение переменной тех. процесса (→ 📄 203)
Определенное состояние релейного выхода	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Моделирование вых. сигнализатора (→ 📄 204) ▪ Статус переключателя (→ 📄 204)
Появление аварийного сигнала	Симулир. аварийного сигнала прибора (→ 📄 204)
Появление определенного диагностического сообщения	Моделир. диагностическое событие (→ 📄 205)

Структура подменю

Навигация  Эксперт → Диагностика → Моделирование

► Моделирование	
Назначить переменную измерения	→  203
Значение переменной тех. процесса	→  203
Моделирование вых. сигнализатора	→  204
Статус переключателя	→  204
Симулир. аварийного сигнала прибора	→  204
Моделир. диагностическое событие	→  205

Описание параметров

Навигация   Эксперт → Диагностика → Моделирование

Назначить переменную измерения

Навигация	  Эксперт → Диагностика → Моделирование → Назначить переменную измерения
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено ■ Уровень ■ Раздел фаз * ■ Толщина верхнего слоя * ■ Уровень линеаризованный ■ Раздел фаз линеаризованный ■ Линеаризованная толщина
Заводские настройки	Выключено
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none"> ■ Моделируемое значение для выбранной переменной процесса задается в параметре параметр Значение переменной тех. процесса (→  203). ■ Если Назначить переменную измерения ≠ Выключено, то в данный момент выполняется моделирование. Это состояние обозначается диагностическим сообщением с категорией <i>Функциональная проверка (C)</i>.

Значение переменной тех. процесса

Навигация	  Эксперт → Диагностика → Моделирование → Значение переменной тех. процесса
Требование	Назначить переменную измерения (→  203) ≠ Выключено
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком
Заводские настройки	0
Дополнительная информация	Это моделируемое значение применяется при последующей обработке измеренного значения и при формировании выходного сигнала. С помощью этой функции можно проверять правильность настройки прибора.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Моделирование вых. сигнализатора



Навигация	Эксперт → Диагностика → Моделирование → Моделирование вых. сигнализатора
Описание	Включение и выключение моделирования вых. сигнализатора.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено ■ Включено
Заводские настройки	Выключено

Статус переключателя



Навигация	Эксперт → Диагностика → Моделирование → Статус переключателя
Требование	Моделирование вых. сигнализатора (→ 204) = Включено
Описание	Текущий статус релейного выхода..
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Открыто ■ Закрыто
Заводские настройки	Открыто
Дополнительная информация	На релейном выходе устанавливается состояние, заданное в этом параметре. Это позволяет проверить правильность функционирования блоков управления, подключенных к прибору.

Симулир. аварийного сигнала прибора



Навигация	Эксперт → Диагностика → Моделирование → Симулир. аварийного сигнала прибора
Описание	Включение и выключение сигнала тревоги прибора.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Выключено ■ Включено
Заводские настройки	Выключено
Дополнительная информация	<p>Если выбрана опция Включено, прибор генерирует аварийный сигнал. Это позволяет проверить правильность поведения выхода прибора при появлении аварийного сигнала.</p> <p>Активное моделирование обозначается сообщением диагностическое сообщение ⊗ C484 Симулирование неисправности.</p>

Моделир. диагностическое событие

**Навигация**

  Эксперт → Диагностика → Моделирование → Моделир. диагностическое событие

Описание

Выберите диагностическое событие для моделирования. Примечание: Для завершения моделирования, выберите 'Выкл.'.

Заводские настройки

Выключено

Дополнительная информация

При управлении посредством местного дисплея можно отфильтровать список выбора по категориям событий (параметр **Категория событий диагностики**).

15.4.7 Подменю "Проверка прибора"

Навигация  Диагностика → Проверка прибора

Начать проверку прибора

Навигация	 Диагностика → Проверка прибора → Начать проверку прибора
Описание	Запуск проверки прибора.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Да
Заводские настройки	Нет
Дополнительная информация	В случае потери эхо-сигнала выполнение проверки прибора невозможно.

Результат проверки прибора

Навигация	 Диагностика → Проверка прибора → Результат проверки прибора
Описание	Отображается результат проверки прибора.
Дополнительная информация	<p>Значение опций отображения</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Установка в норме Измерение возможно без ограничений. ■ Погрешность измерения увеличена Измерение возможно. Существует вероятность роста погрешности измерения, обусловленная амплитудой сигнала. ■ Риск потери эхо-сигнала В данный момент измерение возможно. Имеется риск потери эхо-сигнала. Проверьте монтажную позицию прибора и диэлектрическую проницаемость продукта. ■ Проверка не выполнена Проверка прибора не выполнена.

Время последней проверки

Навигация	 Диагностика → Проверка прибора → Время последней проверки
Описание	Отображается время, в которое была выполнена последняя проверка прибора.

Сигнал уровня

Навигация	  Диагностика → Проверка прибора → Сигнал уровня
Требование	Проверка прибора выполнена.
Описание	Отображается результат проверки прибора по сигналу уровня.
Интерфейс пользователя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверка не выполнена ■ Проверку не прошел ■ Проверка ОК
Дополнительная информация	При значении Сигнал уровня = Проверку не прошел : проверьте монтажную позицию прибора и диэлектрическую проницаемость продукта.

Нормирующий сигнал

Навигация	  Диагностика → Проверка прибора → Нормирующий сигнал
Требование	Проверка прибора выполнена.
Описание	Отображается результат проверки прибора по нормирующему сигналу.
Интерфейс пользователя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверка не выполнена ■ Проверку не прошел ■ Проверка ОК
Дополнительная информация	При значении Нормирующий сигнал = Проверку не прошел : проверьте монтажную позицию прибора. В неметаллических емкостях следует использовать металлическую пластину или металлический фланец.

Сигнал раздела фаз

Навигация	  Диагностика → Проверка прибора → Сигнал раздела фаз
Требование	<ul style="list-style-type: none"> ■ Режим работы (→  122) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной ■ Проверка прибора выполнена.
Описание	Отображается результат проверки прибора по сигналу границы раздела фаз.
Интерфейс пользователя	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверка не выполнена ■ Проверку не прошел ■ Проверка ОК


15.5 Назначение регистра Modbus

15.5.1 Таблица регистров

Регистр	Параметр	Тип данных	Режим замены	Описание
10	Основная версия	UINT16	–	Код основной версии встроенного ПО
11	Старшая версия	UINT16	–	Код старшей версии встроенного ПО
12	Младшая версия	UINT16	–	Код младшей версии встроенного ПО
13	№ компиляции программного обеспечения	UINT16	–	Номер сборки встроенного ПО
100	Предыдущее состояние	UINT32	–	Только нули
102	Первичная переменная (PV)	UINT32	CDAB	Первичная переменная HART
104	Вторичная переменная (SV)	UINT32	CDAB	Вторичная переменная HART
106	Третичное значение измерения (TV)	UINT32	CDAB	Третичная переменная HART
108	Четвертая переменная (QV)	UINT32	CDAB	Четвертая переменная HART
110	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
114	«Диагностика»	UINT64	CDAB	См. п. «Формат байтов диагностики» → 210
118	PV unit	UINT16	–	Единица измерения первичной переменной HART
119	SV unit	UINT16	–	Единица измерения вторичной переменной HART
120	TV unit	UINT16	–	Единица измерения третичной переменной HART
121	QV unit	UINT16	–	Единица измерения четвертной переменной HART
122	Переменная 19, единица	UINT16	–	Единица измерения переменной 19
123	Переменная 20, единица	UINT16	–	Единица измерения переменной 20
199	Дополнительное состояние	UINT16	–	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1. Прибор заблокирован ■ 2. Прибор разблокирован
1300	Предыдущее состояние	UINT32	–	Все нули
1302	Первичная переменная (PV)	UINT32	CDAB	Первичная переменная HART
1304	Вторичная переменная (SV)	UINT32	CDAB	Вторичная переменная HART
1306	Третичное значение измерения (TV)	UINT32	CDAB	Третичная переменная HART
1308	Четвертая переменная (QV)	UINT32	CDAB	Четвертая переменная HART
1310	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
1314	«Диагностика»	UINT64	CDAB	См. п. «Формат байтов диагностики» → 210
1400	Предыдущее состояние	UINT32	–	Все нули
1402	Первичная переменная (PV)	UINT32	CDAB	Первичная переменная HART

Регистр	Параметр	Тип данных	Режим замены	Описание
1404	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
1414	Вторичная переменная (SV)	UINT32	CDAB	Вторичная переменная HART
1416	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
1426	Третичное значение измерения (TV)	UINT32	CDAB	Третичная переменная HART
1428	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
1438	Четвертая переменная (QV)	UINT32	CDAB	Четвертая переменная HART
1440	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
2000	Предыдущее состояние	UINT32	–	Все нули
2002	Первичная переменная (PV)	UINT32	ABCD	Первичная переменная HART
2004	Вторичная переменная (SV)	UINT32	ABCD	Вторичная переменная HART
2006	Третичное значение измерения (TV)	UINT32	ABCD	Третичная переменная HART
2008	Четвертая переменная (QV)	UINT32	ABCD	Четвертая переменная HART
2010	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
2014	«Диагностика»	UINT64	ABCD	См. п. «Формат байтов диагностики» → 210
2100	Предыдущее состояние	UINT32	–	Все нули
2102	Первичная переменная (PV)	UINT32	DCBA	Первичная переменная HART
2104	Вторичная переменная (SV)	UINT32	DCBA	Вторичная переменная HART
2106	Третичное значение измерения (TV)	UINT32	DCBA	Третичная переменная HART
2108	Четвертая переменная (QV)	UINT32	DCBA	Четвертая переменная HART
2110	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
2114	«Диагностика»	UINT64	DCBA	См. п. «Формат байтов диагностики» → 210
2200	Предыдущее состояние	UINT32	–	Все нули
2202	Первичная переменная (PV)	UINT32	BADC	Первичная переменная HART
2204	Вторичная переменная (SV)	UINT32	BADC	Вторичная переменная HART
2206	Третичное значение измерения (TV)	UINT32	BADC	Третичная переменная HART
2208	Четвертая переменная (QV)	UINT32	BADC	Четвертая переменная HART
2210	Состояние	UINT64	–	См. п. «Формат байтов состояния» → 210
2214	«Диагностика»	UINT64	BADC	См. п. «Формат байтов диагностики» → 210


15.5.2 Формат байтов диагностики

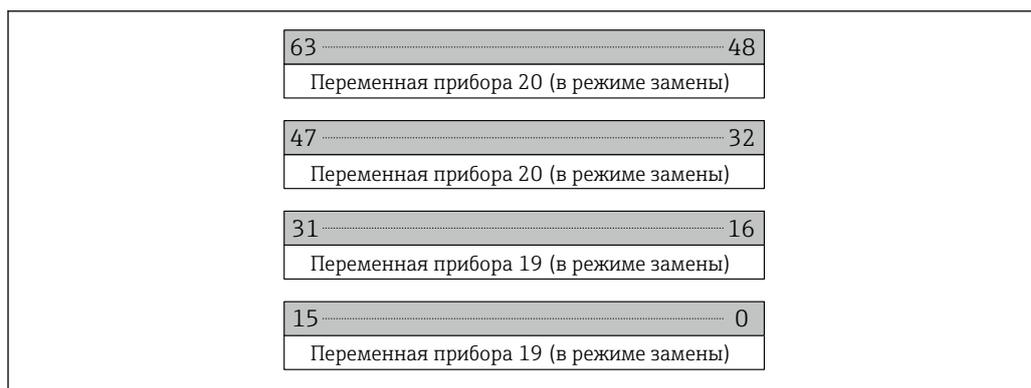

A0035153-RU

i Параметры «Переменная прибора 19» и «Переменная прибора 20» можно получить командой 9 интерфейса HART.

15.5.3 Формат байтов состояния

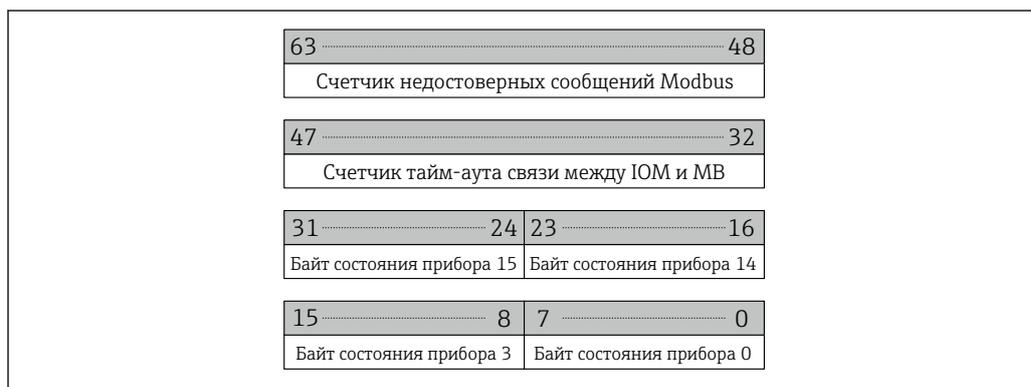

A0035152-RU

i Данные о состоянии прибора можно получить командой 48 интерфейса HART.

Если прибором установлен один из следующих битов состояния, то измеренное значение меняется на 9999,99. Это служит уведомлением пользователя о наличии неполадки в приборе.

Байт	Бит	Значение
3	5	⊗F273 Неисправен главный модуль электроники
3	6	⊗F275 Неисправен модуль ввода/вывода
14	1	⊗F104 ВЧ кабель
14	2	⊗F105 ВЧ кабель
14	3	⊗F106 Сенсор
15	4	⊗F270 Неисправен главный модуль электроники
15	5	⊗F271 Неисправен главный модуль электроники
15	6	⊗F272 Неисправен главный модуль электроники

Алфавитный указатель

D

- DC значение нижнего слоя (Параметр) 144
- DIP-переключатель
см. Переключатель защиты от записи

F

- FHX50 56

I

- ID прибора (Параметр) 193
- ID производителя (Параметр) 194

L

- Language (Параметр) 175

W

- W@M Device Viewer 97

A

- Автоматическое вычисление DC (Мастер) 149
- Администрирование (Подменю) 185
- Аксессуары
 - Аксессуары для связи 107
 - Аксессуары к прибору 98
 - Для обслуживания 107
- Активировать таблицу (Параметр) 160
- Аппаратная защита от записи 62

Б

- Байпас 32
- Безопасность изделия 12
- Блокировка кнопок
 - Активация 64
 - Деактивация 64
- Блокирующая дистанция (Параметр) . . . 141, 145, 163

В

- Ввести код доступа (Параметр) 137
- Версия прибора (Параметр) 193
- Версия программного обеспечения (Параметр) . . . 192
- Возврат 97
- Время последней проверки (Параметр) 206
- Время работы (Параметр) 182, 189
- Время работы после перезапуска (Параметр) 188
- Высота заужения (Параметр) 157
- Вычисленное значение ДП (DC) (Параметр) 147

Г

- Группа продукта (Параметр) 123

Д

- Демпфирование отображения (Параметр) 178
- Диагностика
 - Символы 87
- Диагностика (Меню) 187
- Диагностика 1 (Параметр) 190
- Диагностические события 87

- Диагностическое событие 88
 - В программном обеспечении 90
- Диагностическое сообщение 87
- Диаметр (Параметр) 157
- Диаметр трубы (Параметр) 123
- Дисплей (Подменю) 175
- Дисплей и модуль управления FHX50 56
- Дистанционное управление 56
- Документ
 - Функционирование 5
- Доступ для записи 60
- Доступ для чтения 60

Е

- Единица измерения уровня (Параметр) 141, 145
- Единицы измерения линеаризации (Параметр) . . . 155
- Единицы измерения расстояния (Параметр) 122

Ж

- Журнал событий (Подменю) 191

З

- Заголовок (Параметр) 178
- Задержка включения (Параметр) 172
- Задержка выключения (Параметр) 173
- Заказной код прибора (Параметр) 193
- Закрепление коаксиальных зондов 31
- Закрепление стержневых зондов 30
- Закрепление тросовых зондов 29
- Замена прибора 96
- Запасные части 97
 - Заводская табличка 97
- Записать карту помех (Параметр) 134, 135
- Зарегистрированные товарные знаки 10
- Защита от записи
 - Посредством переключателя защиты от записи . . . 62
 - С помощью кода доступа 61
- Защита от перенапряжения
 - Общая информация 51
- Заявление о соответствии 12
- Значение 1 дисплей (Параметр) 177
- Значение включения (Параметр) 171
- Значение вручную (Параметр) 160
- Значение выключения (Параметр) 172
- Значение диэлектрической постоянной DC
(Параметр) 130, 147, 149
- Значение переменной тех. процесса (Параметр) . . . 203
- Зонд заземлен (Параметр) 165

И

- Измеренная толщина верхнего слоя (Параметр) . . . 147
- Измеренное значение (Подменю) 195
- Измеряемые среды 11
- Инвертировать выходной сигнал (Параметр) 174
- Индикация огибающей кривой 72
- Инструментарий статуса доступа (Параметр) 136
- Инструменты 41

Интервал отображения (Параметр)	178
Интервал регистрации данных (Параметр)	199
Информация о приборе (Подменю)	192
Используйте вычисленное значение DC (Параметр)	148, 149
История событий	92

К

Калибровка полной емкости (Параметр)	125
Калибровка пустой емкости (Параметр)	124
Карта маски (Мастер)	135
Качество сигнала (Параметр)	127
Коаксиальные зонды	
Прочность на изгиб	24
Укорачивание	42
Коаксиальный зонд	
Конструкция	14
Код доступа	60
Ошибка при вводе	60
Количество знаков после запятой 1 (Параметр)	177
Контекстное меню	71
Контрастность дисплея (Параметр)	181
Конфигурация измерения уровня	75
Конфигурация измерения уровня границы раздела фаз	77
Корпус	
Конструкция	15
Поворачивание	46
Корпус первичного преобразователя	
Поворачивание	46
Корпус электронной части	
Конструкция	15
Коррекция длины зонда (Мастер)	168
Коррекция уровня (Параметр)	142, 146

Л

Линеаризация (Подменю)	151, 152, 153
Линейный рост/спад (Параметр)	162
Локальный дисплей	
см. В аварийном состоянии	
см. Диагностическое сообщение	

М

Максимальное значение (Параметр)	156
Маркировка CE	12
Маска ввода	69
Мастер	
Автоматическое вычисление DC	149
Карта маски	135
Коррекция длины зонда	168
Определить новый код доступа	187
Меню	
Диагностика	187
Настройка	121
Меню десятичных знаков (Параметр)	180
Меры по устранению ошибок	
Вызов	89
Закрытие	89
Местный дисплей	55

Метка времени (Параметр)	188, 190
Моделир. диагностическое событие (Параметр)	205
Моделирование (Подменю)	202, 203
Моделирование вых. сигнализатора (Параметр)	204
Монтаж снаружи	38
Монтажная позиция для измерения уровня	19

Н

Название прибора (Параметр)	192
Назначение	11
Остаточный риск	11
Назначение полномочий доступа к параметрам	
Доступ для записи	60
Доступ для чтения	60
Назначить действие диагн. событию (Параметр)	170
Назначить канал 1 до 4 (Параметр)	198
Назначить переменную измерения (Параметр)	203
Назначить предельное значение (Параметр)	170
Назначить статус (Параметр)	170
Напряжение на клеммах 1 (Параметр)	197
Настраиваемое значение (Параметр)	161
Настройка (Меню)	121
Настройки	
Рабочий язык	74
Управление конфигурацией прибора	82
Настройки безопасности (Подменю)	161
Настройки зонда (Подменю)	165
Начать проверку прибора (Параметр)	206
Неметаллические резервуары	37
Номер таблицы (Параметр)	159
Нормирующий сигнал (Параметр)	207

О

Обозначение прибора (Параметр)	121, 192
Определить новый код доступа (Мастер)	187
Определить новый код доступа (Параметр)	185, 187
Опции фильтра (Параметр)	191
Отображение статуса доступа (Параметр)	137
Очистить данные архива (Параметр)	199
Очистка	95
Очистка наружной поверхности	95

П

Переключатель защиты от записи	62
Перечень диагностических сообщений	91
Перечень сообщений диагностики (Подменю)	190
Поворот дисплея	46, 47
Подземные резервуары	35
Подменю	
Администрирование	185
Дисплей	175
Журнал событий	191
Измеренное значение	195
Информация о приборе	192
Линеаризация	151, 152, 153
Моделирование	202, 203
Настройки безопасности	161
Настройки зонда	165
Перечень сообщений диагностики	190

Показать канал 1 до 4	200
Проверка прибора	206
Раздел фаз	144
Расширенная настройка	136
Регистрация данных	198
Резервная конфигурация на дисплее	182
Релейный выход	169
Список событий	92, 191
Уровень	138
Подсветка (Параметр)	180
Подтвердите код доступа (Параметр)	187
Подтвердить длину зонда (Параметр)	166, 168
Подтвердить расстояние (Параметр)	132, 135
Показать канал 1 до 4 (Подменю)	200
Последнее резервирование (Параметр)	182
Последняя точка маски (Параметр)	134, 135
Потеря сигнала (Параметр)	161
Предыдущее диагн. сообщение (Параметр)	188
Преобразователь	
Поворот дисплея	46, 47
Принцип ремонта	96
Проверка прибора (Подменю)	206
Продукт (Параметр)	138
Р	
Раздел фаз (Параметр)	131
Раздел фаз (Подменю)	144
Раздел фаз линеаризованный (Параметр)	156, 196
Разделитель (Параметр)	179
Расстояние (Параметр)	126, 135, 195
Расстояние до верхнего соединения (Параметр)	129
Расстояние до раздела фаз (Параметр)	131, 196
Расширенная настройка (Подменю)	136
Расширенные условия процесса (Параметр)	140
Расширенный заказной код 1 (Параметр)	193
Регистрация данных (Подменю)	198
Режим отказа (Параметр)	173
Режим работы (Параметр)	122
Резервная конфигурация на дисплее (Подменю)	182
Результат проверки прибора (Параметр)	206
Результат сравнения (Параметр)	183
Резьбовое соединение	43
Релейный выход (Подменю)	169
Ручной ввод толщины верхнего слоя (Параметр)	146, 149
С	
Сброс параметров прибора (Параметр)	185
Свободный текст (Параметр)	155
Серийный номер (Параметр)	192
Сигнал раздела фаз (Параметр)	207
Сигнал уровня (Параметр)	207
Сигналы состояния	66, 87
Символы	
В редакторе текста и чисел	69
Для коррекции	69
Символы измеренного значения	67
Символьные обозначения в подменю	66
Символьные обозначения в режиме блокировки	66
Симулир. аварийного сигнала прибора (Параметр)	204
Системные компоненты	107
Состояние резервирования (Параметр)	183
Список событий	92
Список событий (Подменю)	191
Статус блокировки (Параметр)	136
Статус переключателя (Параметр)	174, 204
Стержневой зонд	
Конструкция	14
Стержневые зонды	
Прочность на изгиб	23
Укорачивание	41
Т	
Табличный режим (Параметр)	158
Текст заголовка (Параметр)	179
Текст события	88
Текущая карта маски (Параметр)	133
Текущее сообщение диагностики (Параметр)	187
Теплоизоляция	40
Техника безопасности на рабочем месте	12
Техническое обслуживание	95
Технологический процесс (Параметр)	139, 144
Тип линеаризации (Параметр)	153
Тип прибора (Параметр)	194
Тип продукта (Параметр)	138
Тип резервуара (Параметр)	122
Толщина верхнего слоя (Параметр)	197
Требования к работе персонала	11
Тросовые зонды	
Монтаж	43
Прочность на растяжение	23
Укорачивание	41
Тросовый зонд	
Конструкция	14
У	
Указания по технике безопасности	
Общие сведения	11
Указания по технике безопасности (ХА)	13
Управление конфигурацией (Параметр)	182
Управление конфигурацией прибора	82
Уровень (Параметр)	126, 159, 160
Уровень (Подменю)	138
Уровень в емкости (Параметр)	128
Уровень линеаризованный (Параметр)	156, 196
Уровень события	
Пояснение	87
Символы	87
Успокоительная труба	32
Установка кода доступа	61
Установка рабочего языка	74
Устранение неисправностей	84
Устройство индикации	65
Устройство управления	65
Утилизация	97

Ф

- Фактическая длина зонда (Параметр) 165, 168
- Фильтрация журнала событий 92
- Фланец 43
- Форматировать дисплей (Параметр) 175
- Функция документа 5
- Функция релейного выхода (Параметр) 169

Ц

- Числовой формат (Параметр) 179

Э

- Эксплуатационная безопасность 12
- Электрическое подключение
 - Comtubox FXA291 57
 - Программное обеспечение
 - Через сервисный интерфейс (CDI) 57
- Элементы управления
 - Диагностическое сообщение 88



www.addresses.endress.com
