


사용 설명서 요약 **Proline 300** **FOUNDATION Fieldbus**


코리올리 센서가 장착된 트랜스미터

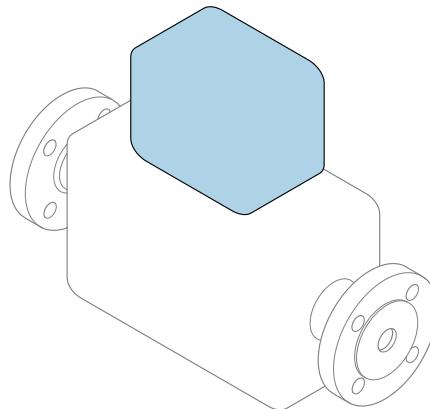

본 자료는 사용 설명서의 요약본이며, 기기별 사용 설명서의 대체 자료로 사용해서는 안 됩니다.

송신기 사용 설명서(요약본)
송신기에 대한 정보 포함

센서 사용 설명서(요약본)→ 3

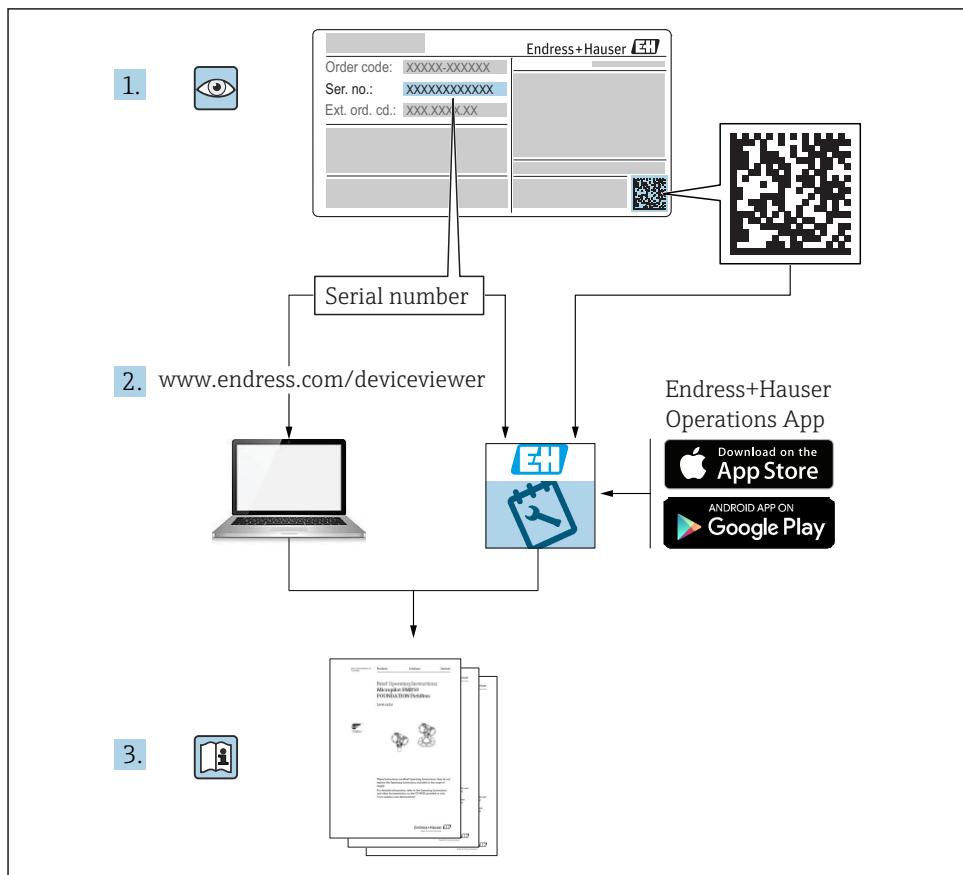

A0023555

기기별 사용 설명서(요약본)

기기는 송신기와 센서로 구성됩니다.

두 구성요소를 시험 사용하는 방법은 다음과 같은 별도의 매뉴얼 2개에 나와 있습니다.

- 센서 사용 설명서(요약본)
- 송신기 사용 설명서(요약본)

기기를 시험 사용할 때 사용 설명서 요약본을 둘 다 참조하십시오. 두 매뉴얼은 서로 보완하는 내용으로 구성되어 있습니다.

센서 사용 설명서(요약본)

센서 사용 설명서 요약본은 측정 기기 설치 전문가를 대상으로 작성되었습니다.

- 유입 신호 수신 및 제품 식별
- 보관 및 운송
- 설치

송신기 사용 설명서(요약본)

송신기 사용 설명서 요약본은 측정 기기의 시험 사용, 구성, 파라미터화를 담당하는 전문가를 대상으로 작성되었습니다.

- 제품 설명
- 설치
- 전기 연결
- 작동 옵션
- 시스템 통합
- 시험 사용
- 진단 정보

기기 관련 기타 설명서

 다음 사용 설명서(요약본)은 송신기 사용 설명서 요약본입니다.

"센서 사용 설명서(요약본)"는 다음 경로에서 제공됩니다.

- 인터넷: www.endress.com/deviceviewer
- 스마트폰/태블릿: Endress+Hauser Operations 앱

기기에 대해 자세히 알아보려면 사용 설명서 및 기타 설명서를 참조하십시오.

- 인터넷: www.endress.com/deviceviewer
- 스마트폰/태블릿: Endress+Hauser Operations 앱

목차

1	설명서 정보	5
1.1	사용된 기호	5
2	기본 안전 지침	7
2.1	작업자 준수사항	7
2.2	지정 용도	7
2.3	작업장 안전	8
2.4	운영 안전	8
2.5	제품 안전	8
2.6	IT 보안	9
2.7	계기별 IT 보안	9
3	제품 설명	10
4	설치	11
4.1	송신기 하우징 회전	11
4.2	디스플레이 모듈 회전	12
4.3	커버 잡금	13
4.4	송신기 설치 후 점검	13
5	전기 연결	14
5.1	연결 조건	14
5.2	계기 연결	17
5.3	등전위회 보장	23
5.4	보호 등급 보장	23
5.5	연결 후 점검	23
6	작동 옵션	24
6.1	작동 옵션 개요	24
6.2	작업 메뉴의 구조 및 기능	25
6.3	로컬 디스플레이를 이용한 작업 메뉴 액세스	26
6.4	작업 도구를 이용한 작업 메뉴 액세스	29
6.5	웹 서버를 이용한 작업 메뉴 액세스	29
7	시스템 통합	29
8	시험 사용	30
8.1	기능 점검	30
8.2	작동 언어 설정	30
8.3	측정 기기 구성	31
8.4	무단 액세스 차단 설정	31
9	진단 정보	32

1 설명서 정보

1.1 사용된 기호

1.1.1 안전 기호

기호	의미
	위험! 위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생할 수 있습니다.
	경고! 위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 상황을 방지하지 못하면 심각한 인명 피해가 발생할 수 있습니다.
	주의! 위험 상황을 알리는 기호입니다. 이 상황을 방지하지 못하면 경미한 부상이나 중상을 당할 수 있습니다.
	참고! 신체적 상해가 발생하지 않는 과정 및 기타 요인에 대해 알려주는 기호입니다.

1.1.2 특정 정보 관련 기호

기호	의미	기호	의미
	허용 허용된 절차, 프로세스 또는 작업입니다.		우선 우선 순위가 높은 절차, 프로세스 또는 작업입니다.
	금지 금지된 절차, 프로세스 또는 작업입니다.		팁 추가 정보를 알려줍니다.
	설명서 참조		페이지 참조
	그래픽 참조		일련의 단계
	한 단계의 결과		육안 점검

1.1.3 전기 기호

기호	의미	기호	의미
	직류		교류
	직류 및 교류		접지 연결 접지 시스템을 통해 접지되었다고 작 업자가 인지하고 있는 단자

기호	의미
	보호 접지(PE) 다른 연결을 하기 전에 접지와 연결해야 하는 단자 접지 단자는 기기 내외부에 있음: <ul style="list-style-type: none"> ■ 내부 접지 단자: 보호 접지를 기본 전원 공급 장치에 연결합니다. ■ 외부 접지 단자: 기기를 설비 접지 시스템에 연결합니다.

1.1.4 통신 기호

기호	의미	기호	의미
	무선 로컬 영역 네트워크(WLAN) 무선 로컬 네트워크를 이용하는 통신		LED 발광 다이오드가 꺼짐
	LED 발광 다이오드가 켜짐		LED 발광 다이오드가 점멸 중

1.1.5 공구 기호

기호	의미	기호	의미
	Torx 스크류드라이버		일자형 스크류드라이버
	십자형 스크류드라이버		육각 렌치(Allen key)
	단구 렌치		

1.1.6 그래픽 기호

기호	의미	기호	의미
1, 2, 3, ...	항목 번호		일련의 단계
A, B, C, ...	보기	A-A, B-B, C-C, ...	섹션
	방폭 지역		안전 장소(비방폭 지역)
	흐름 방향		

2 기본 안전 지침

2.1 작업자 준수사항

작업자는 다음과 같은 작업별 요건을 충족해야 합니다.

- ▶ 일정 교육을 받은 전문가가 기능 및 작업에 대한 자격을 보유해야 함
- ▶ 설비 소유자 및 작업자의 승인을 받아야 함
- ▶ 연방 및 국가 규정을 숙지하고 있어야 함
- ▶ 작업을 시작하기 전에 작업 내용에 따라 매뉴얼과 보조 자료 및 인증서에 나온 지침을 읽고 숙지해야 함
- ▶ 지침을 준수하고 기본 조건을 충족해야 함

2.2 지정 용도

용도 및 유체

- 본 사용 설명서(요약본)에서 나온 측정 기기는 액체 및 기체의 유량을 측정하는 용도로만 사용해야 합니다.
- 본 사용 설명서(요약본)에서 나온 측정 기기는 액체의 유량을 측정하는 용도로만 사용해야 합니다.

주문한 버전의 일부에서는 측정 기기가 폭발성, 가연성, 독성, 산화성 유체도 측정할 수 있습니다.

위험 장소, 위생 용도 또는 프로세스 압력에 의한 위험이 증가하는 경우에 사용하는 측정 기기는 명판에 해당 내용이 표시됩니다.

측정 기기가 작동 시간 동안 올바른 상태가 되게 하려면 다음과 같이 하십시오.

- ▶ 지정된 압력 및 온도 범위를 벗어나지 않게 하십시오.
- ▶ 명판의 데이터와 사용 설명서 및 보조 자료의 일반 조건을 완전히 충족하는 측정 기기만 사용하십시오.
- ▶ 명판을 참조하여 주문한 기기가 위험 장소에서 원하는 용도(예: 폭발 방지, 압력 용기 안전)로 사용 허가되었는지 확인하십시오.
- ▶ 프로세스에서 사용되는 재료가 충분한 저항력이 있는 유체에서만 측정 기기를 사용하십시오.
- ▶ 측정 기기의 주변 온도가 대기 온도를 벗어날 경우 기기 설명서에 명시된 관련 기본 조건을 준수하는 것이 절대적으로 필요합니다.
- ▶ 환경 영향에 의한 부식으로 측정 기기가 영구적으로 손상되지 않도록 조치하십시오.

잘못된 사용

지정되지 않은 용도로 기기를 사용하면 안전 문제가 발생할 수 있습니다. 지정되지 않은 용도로 사용하여 발생하는 손상에 대해서는 제조사가 책임지지 않습니다.

▲ 경고

부식성 또는 마모성 유체와 주변 조건으로 인한 파손 위험!

- ▶ 프로세스 유체와 센서 재질을 함께 사용할 수 있는지 확인하십시오.
- ▶ 프로세스 유체에 닿는 모든 재질의 저항성을 확인하십시오.
- ▶ 지정된 압력 및 온도 범위를 벗어나지 않게 하십시오.

주의**모호한 사례인지 확인하십시오.**

- ▶ Endress+Hauser는 특수 액체 및 세정 액체와 관련하여 액체에 젖은 소재의 내부식성을 확인하는 작업을 도와드릴 수 있지만, 프로세스 과정에서 온도, 농도 또는 오염 수준이 미세하게 변하여 내부식성이 변하는 상황에 대해서는 어떤 보증이나 책임도 지지 않습니다.

잔존 위험**▲ 경고****전자기기 및 매질로 인해 표면이 가열되어 화상이 발생할 수 있습니다.**

- ▶ 액체의 온도가 상승하면 접촉면에 화상 방지 조치를 하십시오.

Proline Promass A, E, F, O, X 및 Cubemass C에만 적용됨

▲ 경고**측정 투브가 파손되어 하우징이 손상될 수 있음!**

측정 투브가 파열되면 센서 하우징 내부의 압력이 작동 프로세스 압력에 따라 상승합니다.

- ▶ 파열판을 사용하십시오.

▲ 경고**유체가 빠져나갈 위험이 있음!**

파열판이 있는 기기 버전의 경우 압력이 가해져 유체가 빠져나가면 부상을 입거나 재산 피해가 발생할 수 있습니다.

- ▶ 파열판이 작동할 경우 부상과 재산 피해를 방지하기 위한 예방 조치를 취하십시오.

2.3 작업장 안전

기기 작업 시:

- ▶ 연방 및 국가 규정에 따라 개인 보호 장비를 착용하십시오.

파이프 용접 시:

- ▶ 측정 기기를 통해 용접 유닛을 접지하지 마십시오.

젖은 손으로 기기 작업 시:

- ▶ 감전 위험이 있으니 장갑을 착용하십시오.

2.4 운영 안전

부상 위험

- ▶ 기술적 상태 및 fail-safe 상태에서만 기기를 작동하십시오.
- ▶ 무간섭 기기 작동에 대해서는 작업자가 책임집니다.

2.5 제품 안전

이 측정 장치는 최신 안전 요건을 충족시키기 위해 우수한 엔지니어링 관행에 따라 설계 및 테스트되었으며, 작동하기에 안전한 상태로 공장에서 출하되었습니다.

일반 안전 기준 및 법적 요건을 충족하며, 기기별 EC 적합성 선언에 나온 EC 지침도 준수합니다. Endress+Hauser는 이를 확인하는 CE 마크를 기기에 부착합니다.

2.6 IT 보안

Endress+Hauser의 보증은을 사용 설명서에서 설명하는 대로 설치하여 사용해야만 유효합니다.에는 부주의한 설정 변경으로부터 제품을 보호하는 보안 메커니즘이 있습니다.

오퍼레이터는 보안 표준에 따라 및 관련 데이터 전송에 추가적인 보호를 제공하는 IT 보안 조치를 직접 마련해야 합니다.

2.7 계기별 IT 보안

이 기기는 작업자의 보호 조치를 지원하는 다양한 기능을 제공합니다. 이 기능은 사용자가 구성할 수 있으며, 올바르게 사용하면 더욱 안전한 작동이 가능합니다.




기기별 IT 보안에 대해 자세히 알아보려면 기기별 사용 설명서를 참조하십시오.

3 제품 설명

본 기기는 Proline 300 트랜스미터와 Proline Promass 또는 Cubemass 센서로 구성되어 있습니다.

본 기기는 다음으로 구성된 컴팩트 버전으로 제공됩니다.
트랜스미터와 센서가 기계 유닛을 구성합니다.

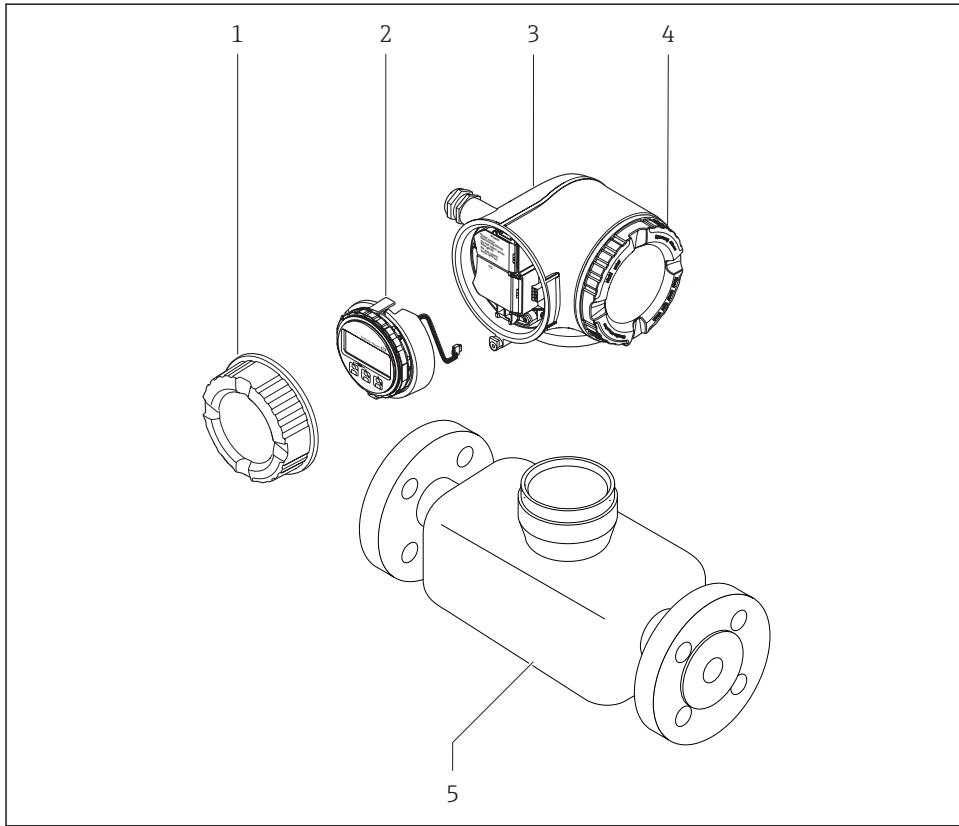

A0029586

- 1 연결부 커버
- 2 디스플레이 모듈
- 3 트랜스미터 하우징
- 4 전자기기 격실 커버
- 5 센서

원격 디스플레이 및 작동 모듈 DKX001과 함께 기기 사용 → 22.


자세한 제품 설명이 필요하면 기기별 사용 설명서를 참조하십시오.

4 설치

 센서 장착에 대해 자세히 알아보려면 센서 사용 설명서 요약본을 참조하십시오. → 3

4.1 송신기 하우징 회전

연결부 또는 디스플레이 모듈에 손쉽게 연결되도록 송신기 하우징의 방향을 돌릴 수 있습니다.

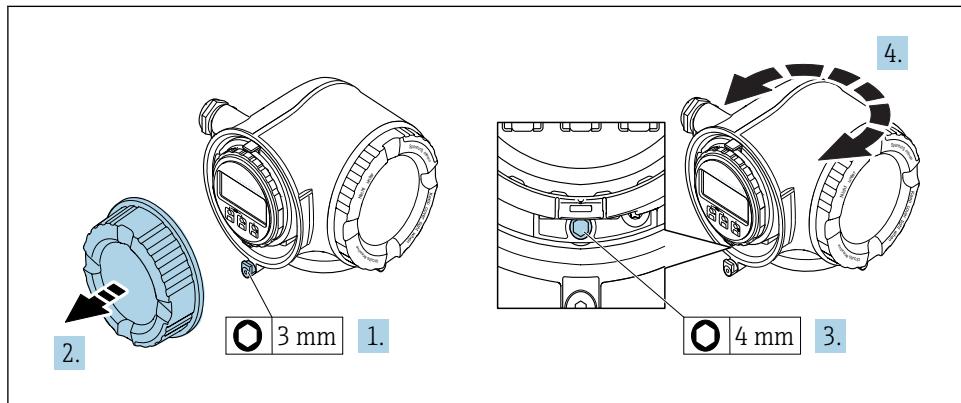


A0029993

1. 일부 기기 버전의 회전 방법: 연결부 커버의 고정 클램프를 푸십시오.
2. 연결부 커버를 푸십시오.
3. 고정 나사를 푸십시오.
4. 하우징을 원하는 위치로 돌리십시오.
5. 고정 나사를 단단히 조이십시오.
6. 연결부 커버를 조이십시오.
7. 일부 기기 버전의 회전 방법: 연결부 커버에 고정 클램프를 부착하십시오.

4.2 디스플레이 모듈 회전

디스플레이 가독성과 작동성의 최적화를 위해 디스플레이 모듈의 방향을 조절할 수 있습니다.

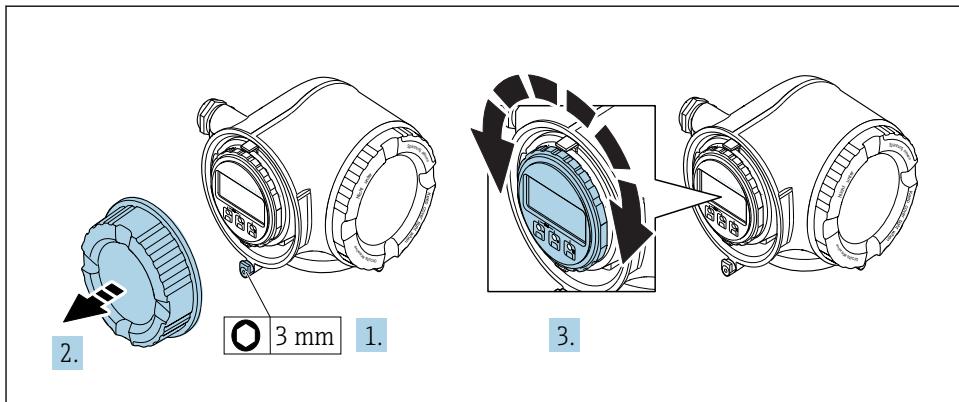

A0030035

1. 일부 기기 버전의 회전 방법: 연결부 커버의 고정 클램프를 푸십시오.
2. 연결부 커버를 푸십시오.
3. 하우징을 원하는 방향으로 돌리십시오(각 방향으로 $8 \times 45^\circ$ 까지 가능).
4. 연결부 커버를 조이십시오.
5. 일부 기기 버전의 회전 방법: 연결부 커버에 고정 클램프를 부착하십시오.

4.3 커버 잠금


주의

주문 코드 "하우징", 옵션 L "주조, 스테인리스": 트랜스미터 하우징의 커버는 잠금용 보어홀이 있는 상태로 제공됩니다.

커버는 고객이 제공하는 나사, 체인 또는 케이블을 이용해 잠글 수 있습니다.

- ▶ 스테인리스 강 케이블 또는 체인을 사용하는 것이 좋습니다.

- ▶ 보호 코팅이 적용되면 하우징 페인트의 보호를 위해 열수축튜브를 사용하는 것이 좋습니다.

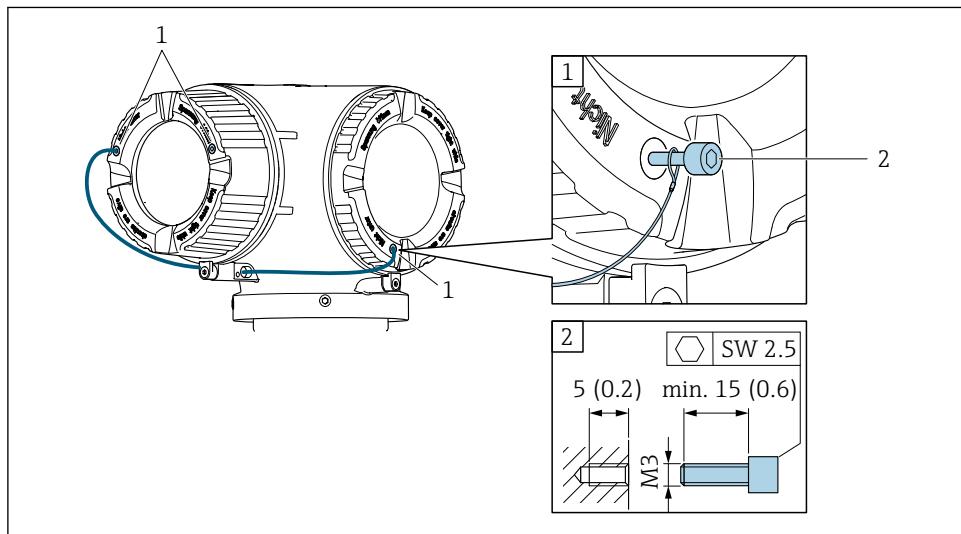

1 고정 나사의 커버 보어 홀

2 커버 잠금용 고정 나사

4.4 송신기 설치 후 점검

설치 후 점검은 다음 작업이 완료된 후에 진행해야 합니다.

- 송신기 하우징 회전
- 디스플레이 모듈 회전

육안으로 봤을 때 기기가 손상되었습니까?	<input type="checkbox"/>
송신기 하우징 회전:	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 고정 나사가 단단하게 조여졌습니까? ■ 연결부의 나사가 단단하게 조여졌습니까? ■ 고정 클램프가 단단하게 조여졌습니까? 	<input type="checkbox"/>
디스플레이 모듈 회전:	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> ■ 연결부의 나사가 단단하게 조여졌습니까? ■ 고정 클램프가 단단하게 조여졌습니까? 	<input type="checkbox"/>

5 전기 연결

주의

측정 기기에는 회로 차단 장치가 없습니다.

- ▶ 따라서 전원 공급선에서 전원을 쉽게 차단할 수 있도록 측정 기기에 스위치 또는 전원 회로 차단 장치를 부착하시기 바랍니다.
- ▶ 측정 기기에 퓨즈가 있어도 과전류 보호 장치(최대 10 A)를 추가로 시스템 설치부에 통합 할 수 있습니다.

5.1 연결 조건

5.1.1 필요 공구

- 케이블 인입: 적합한 공구 사용
- 고정 클램프: 육각 렌치 3 mm
- 전선 스트리퍼
- 연선을 사용하는 경우: 전선 폐를용 크림퍼
- 단자에서 케이블을 제거하는 경우: 일자형 스크류드라이버 $\leq 3 \text{ mm}$ (0.12 in)

5.1.2 케이블 연결 요건

고객이 제공하는 연결 케이블은 다음 요건을 충족해야 합니다.

전기 안전

관련 연방 및 국가 규정 준수

보호 접지 케이블

케이블 $\geq 2.08 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

접지 임피던스가 1Ω 미만이어야 합니다.

허용 온도 범위

- 제품을 설치하는 국가의 설치 가이드라인을 따라야 합니다.
- 케이블이 예상 최소 및 최대 온도에 적합해야 합니다.

전원 공급 케이블

표준 설치 케이블이면 충분합니다.

케이블 직경

- 제공되는 케이블 글랜드: M20 \times 1.5, 케이블 Ø 6~12 mm (0.24~0.47 in)
- 스프링이 장착된 단자: 일반 연선 및 폐를이 달린 연선에 적합
전도체 단면 $0.2\sim2.5 \text{ mm}^2$ (24~12 AWG).

신호 케이블

FOUNDATION Fieldbus

차폐 2연선 케이블

 FOUNDATION Fieldbus 네트워크 계획 및 설치에 대해 자세히 알아보려면 다음을 참조 하십시오.

- "FOUNDATION Fieldbus 개요"를 위한 사용 설명서(BA00013S)
- FOUNDATION Fieldbus 가이드라인
- IEC 61158-2 (MBP)

전류 출력 0/4~20 mA

표준 설치 케이블이면 충분합니다.

펄스/주파수/스위치 출력

표준 설치 케이블이면 충분합니다.

릴레이 출력

표준 설치 케이블이면 충분합니다.

전류 입력 0/4~20 mA

표준 설치 케이블이면 충분합니다.

상태 입력

표준 설치 케이블이면 충분합니다.

5.1.3 연결 케이블 요건

연결 케이블(선택 옵션)

일부 주문 옵션에서는 케이블이 제공됩니다.

- 측정 기기 주문 코드: "디스플레이, 작업" 주문 코드 **030**, 옵션 **O** 또는
- 측정 기기 주문 코드: "디스플레이, 작업" 주문 코드 **030**, 옵션 **M** 및
- DKX001 주문 코드: "케이블" 주문 코드 **040**, 옵션 **A, B, D, E**

표준 케이블	2 × 2 × 0.34 mm ² (22 AWG) 공통 차폐를 사용한 PVC 케이블(2쌍, 쌍 연선)
난연성	DIN EN 60332-1-2 기준
내유성	DIN EN 60811-2-1 기준
차폐	주석 도금 구리 편조, 광학 커버 ≥ 85 %
커패시턴스: 코어/차폐	≤200 pF/m
L/R	≤24 µH/Ω
사용 가능한 케이블 길이	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
작동 온도	고정된 위치에 장착된 경우: -50~+105 °C (-58~+221 °F); 케이블이 자유롭게 움직이는 경우: -25~+105 °C (-13~+221 °F)

표준 케이블 - 고객별 케이블

케이블이 제공되지 않으며, 고객이 다음 주문 옵션에 해당하는 케이블을 제공해야 함(최대 300 m (1000 ft))

DKX001 주문 코드: "케이블" 주문 코드 **040**, 옵션 1 "없음, 고객 제공, 최대 300 m"

표준 케이블을 연결 케이블로 사용할 수 있습니다.

표준 케이블	코어 4개(2쌍), 공통 차폐를 사용한 쌍 연선
차폐	주석 도금 구리 편조, 광학 커버 ≥ 85 %
커패시턴스: 코어/차폐	최대 1000 nF(Zone 1, Class I, Division 1)
L/R	최대 24 µH/Ω(Zone 1, Class I, Division 1)
케이블 길이	최대 300 m (1000 ft), 다음 표 참조

단면적	장소별 최대 케이블 길이 비방폭 지역	
	Ex Zone 2, Class I, Division 2	Ex Zone 1, Class I, Division 1
0.34 mm ² (22 AWG)	80 m (270 ft)	
0.50 mm ² (20 AWG)	120 m (400 ft)	
0.75 mm ² (18 AWG)	180 m (600 ft)	
1.00 mm ² (17 AWG)	240 m (800 ft)	
1.50 mm ² (15 AWG)	300 m (1000 ft)	

5.1.4 단자 할당

트랜스미터: 공급 전압, 입력/출력

공급 전압		입력/출력 1		입력/출력 2		입력/출력 3	
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
계기별 단자 할당: 단자 커버의 접착 라벨 참조.							

 원격 디스플레이 및 작동 모듈의 단자 할당 → 22.

5.1.5 계기 준비

주의

하우징이 완벽하게 밀폐되지 않음!

측정 기기의 작동 안전성이 저하될 수 있습니다.

- ▶ 보호 등급에 맞는 케이블 글랜드를 사용하십시오.

1. 더미 플러그가 있으면 제거합니다.
2. 계기에 케이블 글랜드가 없는 경우:
연결 케이블에 맞는 케이블 글랜드를 제공합니다.
3. 계기에 케이블 글랜드가 있는 경우:
케이블 연결 요구를 준수합니다 → 14.


5.2 계기 연결

주의

잘못된 연결로 인해 전기 안전이 제한될 수 있습니다!


- ▶ 전기 연결 작업은 전문가에게 의뢰하십시오.
- ▶ 관련 주/국가 설치 코드 및 규정을 준수하십시오.
- ▶ 지역 작업장 안전 규정을 준수하십시오.
- ▶ 항상 보호 접지 케이블 \oplus 을 연결한 후 추가 케이블을 연결하십시오.
- ▶ 폭발 가능성이 있는 장소에서 사용할 때는 기기별 Ex 설명서의 내용을 준수하십시오.

5.2.1 송신기 연결

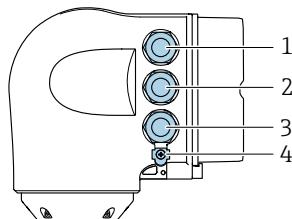


A0026781

- 1 공급 전압용 단자 연결
- 2 신호 전송용 단자 연결, 입력/출력
- 3 신호 전송용 단자 연결, 서비스 인터페이스(CDI-RJ45)를 통한 네트워크 연결용 입력/출력 또는 단자 연결, 옵션: 외부 WLAN 안테나 또는 원격 디스플레이 및 작동 모듈 DDX001 연결
- 4 보호 접지(PE)

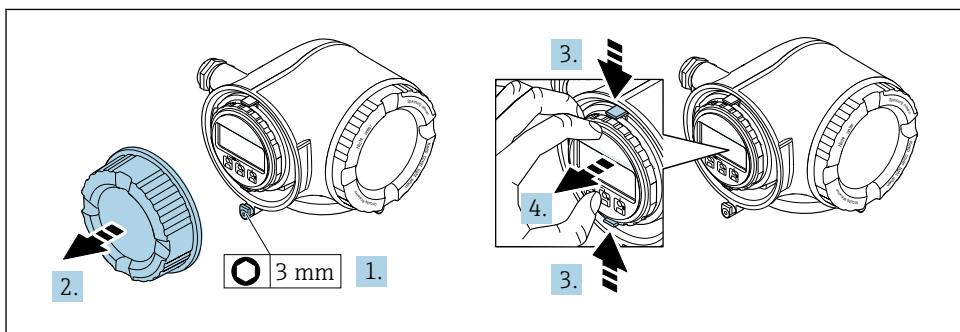


A0029813

1. 연결부 커버의 고정 클램프를 푸십시오.
2. 연결부 커버를 푸십시오.
3. 디스플레이 모듈 홀더의 탭을 함께 조이십시오.
4. 디스플레이 모듈 홀더를 제거하십시오.

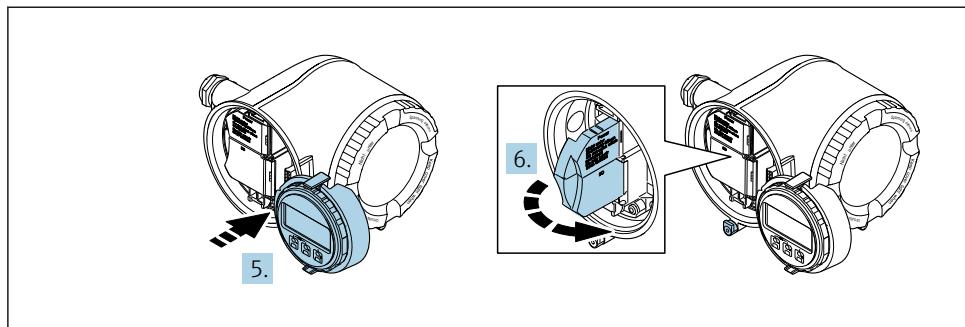


A0029814

5. 디스플레이 모듈 홀더를 전자기기 격실의 가장자리에 부착하십시오.
6. 단자 커버를 여십시오.

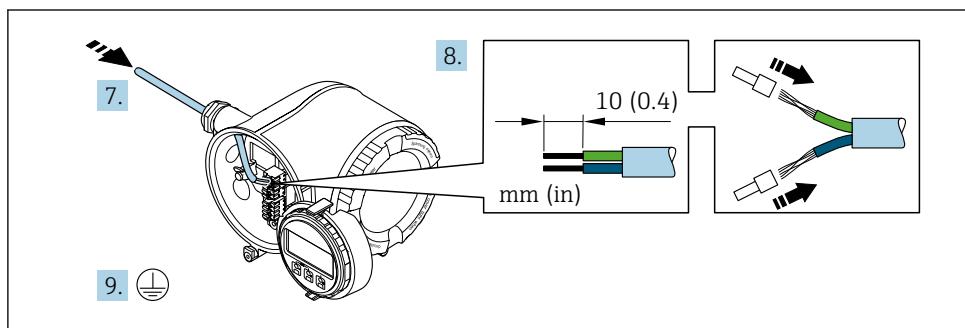

A0029815

7. 케이블 인입구를 통해 케이블을 밀어넣으십시오. 단단히 밀봉하려면 케이블 인입구에서 밀봉 링을 제거하지 마십시오.
8. 케이블과 케이블 종단의 피복을 벗기십시오. 연선인 경우 페리를 끼우십시오.
9. 보호 접지를 연결하십시오.

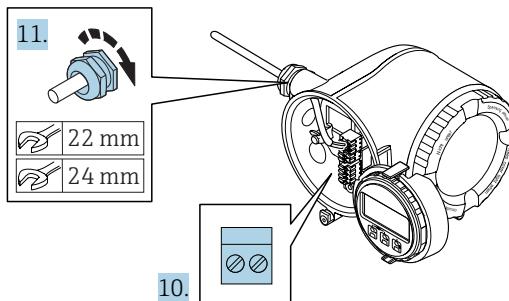

A0029816

10. 단자 할당에 따라 케이블을 연결하십시오.

- ↳ **신호 케이블 단자 할당:** 기기별 단자 할당은 단자 커버의 접착 라벨에 표시되어 있습니다.
공급 전압 단자 할당: 단자 커버 또는 → 17의 접착 라벨 참조.

11. 케이블 글랜드를 단단히 조이십시오.

- ↳ 이렇게 하면 케이블 연결 작업이 완료됩니다.


12. 단자 커버를 닫으십시오.

13. 전자기기 격실에 디스플레이 모듈 홀더를 장착하십시오.

14. 연결부 커버를 조이십시오.

15. 연결부 커버의 고정 클램프를 조이십시오.

케이블 제거

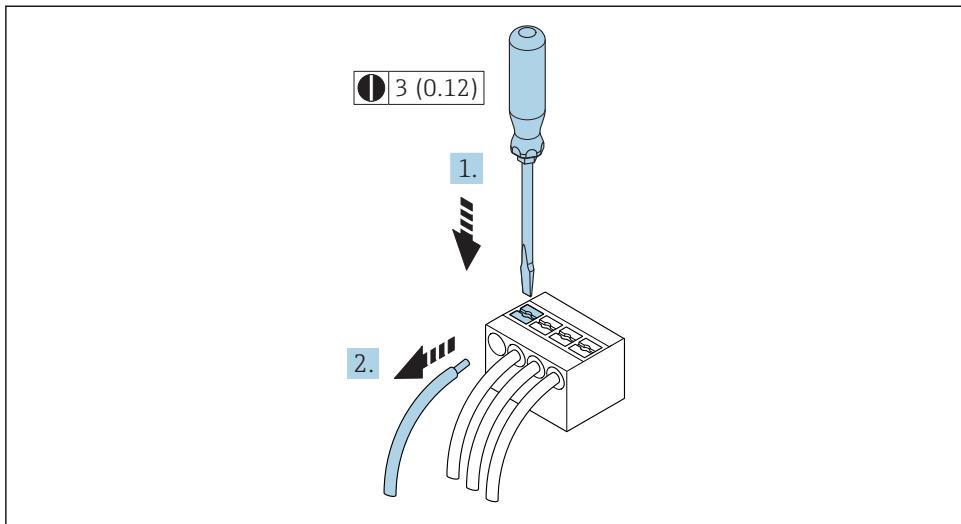

A0029598


■ 1 공학 단위 mm (in)

1. 단자에서 케이블을 제거하려면 일자형 스크류드라이버를 이용해 두 단자 흄 사이의 슬롯을 밀어넣고
2. 동시에 케이블을 단자에서 빼내십시오.

5.2.2 원격 디스플레이와 작동 모듈 DKX001 연결

i 원격 디스플레이와 작동 모듈 DKX001은 추가 옵션으로 제공됩니다.

- 원격 디스플레이와 작동 모듈 DKX001은 주문 코드가 <옵션 A "알루미늄, 코팅">인 하우징에서만 제공됩니다.
- 원격 디스플레이와 작동 모듈 DKX001은 다음 하우징 버전("하우징" 주문 코드)에서만 제공됩니다.
 - 옵션 A "알루미늄, 코팅"
 - 옵션 L "주조, 스테인리스"
- 원격 디스플레이 및 작동 모듈 DKX001을 계기와 함께 직접 주문한 경우에는 계기가 항상 더미 커버와 함께 제공됩니다. 이 경우 트랜스미터에서 디스플레이 또는 작동이 불가능합니다.
- 나중에 주문한 원격 디스플레이 및 작동 모듈 DKX001은 기존 계기 디스플레이 모듈과 동시에 연결할 수 없습니다. 한 번에 디스플레이 또는 작동 유닛 1개만 트랜스미터에 연결할 수 있습니다.

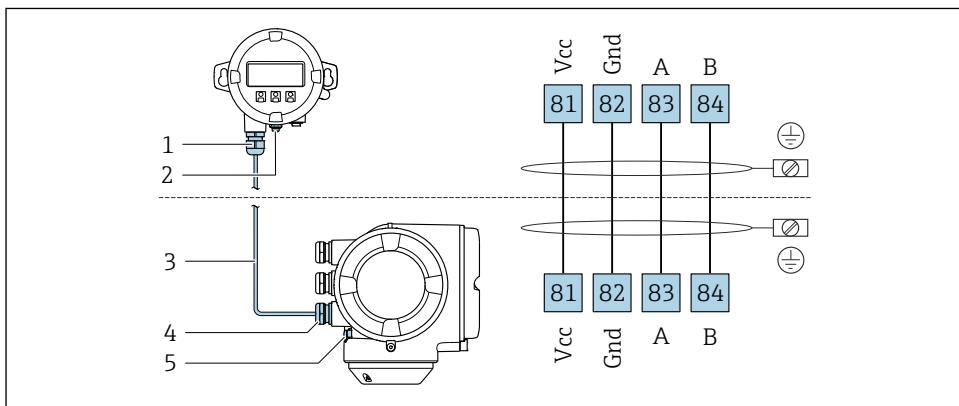

A0027518

- 1 원격 디스플레이 및 작동 모듈 DKX001
- 2 보호 접지(PE)
- 3 연결 케이블
- 4 계기
- 5 보호 접지(PE)

5.3 등전위화 보장

5.3.1 요구 사항

등전위화를 위한 특별한 조치가 필요하지 않습니다.



위험 장소에서 사용하는 기기의 경우 Ex 설명서(XA)의 가이드라인을 참조하십시오.


5.4 보호 등급 보장

측정 기기가 IP66/67 보호 등급인 타입 4X 외함의 모든 요건을 충족합니다.

IP66/67 보호 등급인 타입 4X 외함의 요건을 충족하려면 전기 연결 후에 다음 단계를 따르십시오.

1. 하우징 씰이 깨끗하고 올바르게 끼워진 상태인지 확인하십시오.
2. 필요하면 씰을 건조, 청소 또는 교체하십시오.
3. 모든 하우징 나사와 나사 커버를 조이십시오.
4. 케이블 글랜드를 단단히 조이십시오.
5. 케이블 인입구에서 습기가 발생하지 않도록

케이블 인입 전에 케이블이 아래로 루프되도록 배선하십시오("워터 트랩").

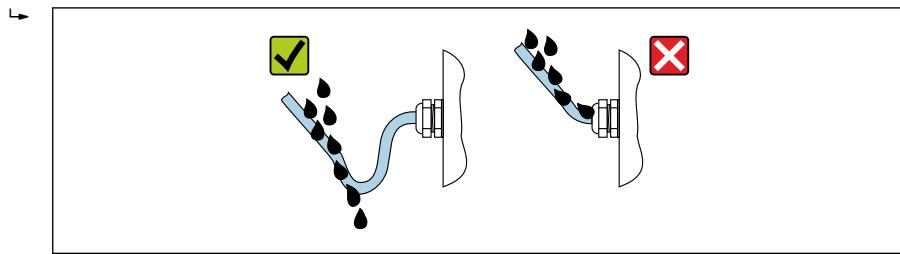

A0029278


6. 사용하지 않는 케이블 인입구에 더미 플러그를 끼우십시오.

5.5 연결 후 점검

육안으로 봤을 때 케이블 또는 기기가 손상되었습니까?	<input type="checkbox"/>
사용한 케이블이 요건을 충족합니까?	<input type="checkbox"/>
케이블에 충분한 변형 방지 기능이 적용되었습니까?	<input type="checkbox"/>
모든 케이블 글랜드가 단단하게 밀폐 상태로 설치되었습니까? 케이블에 "워터 트랩"이 있습니까 → 23?	<input type="checkbox"/>
공급 전압이 존재하면 디스플레이 모듈에 값이 표시됩니까?	<input type="checkbox"/>

6 작동 옵션

6.1 작동 옵션 개요

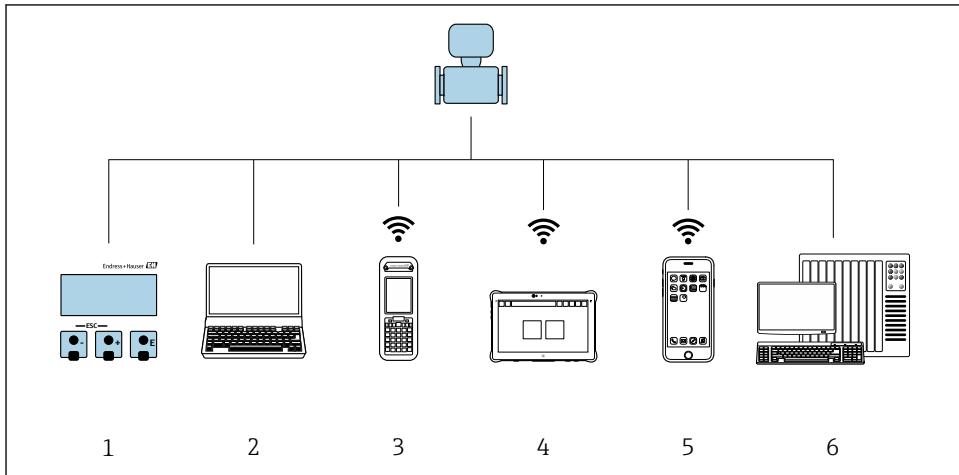


A0034513

- 1 디스플레이 모듈을 통한 로컬 작동
- 2 웹 브라우저(예: Internet Explorer) 또는 작업 도구(예: FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)가 설치된 컴퓨터
- 3 Field Xpert SFX350 또는 SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 모바일 휴대용 단말기
- 6 제어 시스템(예: PLC)

6.2 작업 메뉴의 구조 및 기능

6.2.1 작업 메뉴의 구조

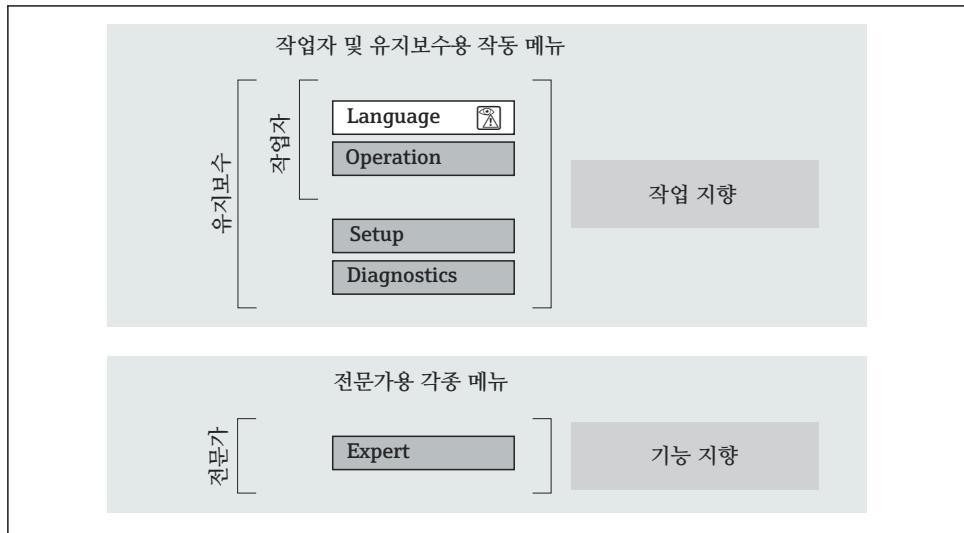


■ 2 작업 메뉴의 도식 구조

6.2.2 작동 원리

작업 메뉴의 개별 부품이 사용자 역할(예: 작업자, 유지관리 담당자)에 할당됩니다. 각 사용자 역할에는 기기 수명 주기 내의 일반 작업이 포함됩니다.

작동 원리에 대한 세부 설명이 필요하면 기기별 사용 설명서를 참조하십시오.

6.3 로컬 디스플레이를 이용한 작업 메뉴 액세스

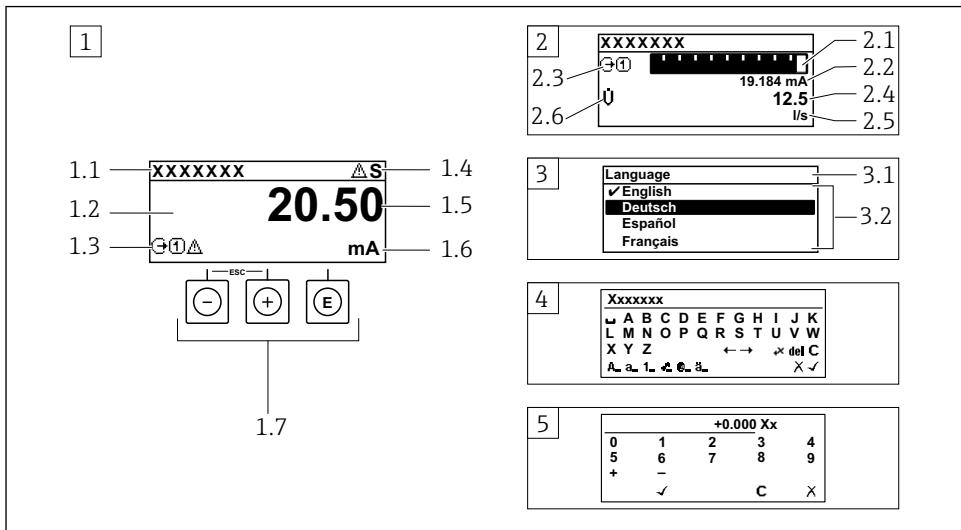

A0014013

1 "1 value, max."로 측정값이 표시되는 작동 디스플레이 (예)

1.1 기기 태그

1.2 측정값의 표시 영역(4줄)

1.3 측정값의 설명용 기호: 측정값 유형, 측정 채널 번호, 진단 작동 기호

1.4 상태 영역

1.5 측정값

1.6 측정값 단위

1.7 작동 요소

2 "1 bar graph + 1 value"(예)로 측정값이 표시되는 작동 디스플레이

2.1 측정값 1이 표시되는 막대 그래프 디스플레이

2.2 측정값 1(단위 표시)

2.3 측정값 1의 설명용 기호: 측정값 유형, 측정 채널 번호

2.4 측정값 2

2.5 측정값 2(단위 표시)

2.6 측정값 2의 설명용 기호: 측정값 유형, 측정 채널 번호

3 템색 보기: 파라미터 선택 목록

3.1 템색 경로 및 상태 영역

3.2 템색용 디스플레이 영역: ✓이(가) 기존 파라미터 값을 지정함

4 수정 보기: 입력 마스크가 있는 텍스트 편집기

5 수정 보기: 입력 마스크가 있는 숫자 편집기

6.3.1 작동 디스플레이

측정값의 설명 기호	상태 영역
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 기기 버전에 따라 달라짐, 예: <ul style="list-style-type: none"> ■ U: 체적 유량 ■ m: 질량 유량 ■ ρ: 밀도 ■ G: 전도도 ■ β: 온도 ▪ Σ: 적산계 ▪ G: 출력 ▪ I: 입력 ▪ $\text{①} \dots \text{④}$: 측정 채널 번호¹⁾ ▪ 진단 작동²⁾ <ul style="list-style-type: none"> ■ X: 알람 ■ A: 경고 	<p>오른쪽 상단의 작동 디스플레이 상태 영역에 아래의 기호가 나타납니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 상태 신호 <ul style="list-style-type: none"> ■ F: 실패 ■ C: 기능 점검 ■ S: 사양 초과 또는 미달 ■ M: 필수 유지관리 ▪ 진단 작동 <ul style="list-style-type: none"> ■ X: 알람 ■ A: 경고 ▪ \leftrightarrow: 잠금(하드웨어로 잠금)) ▪ \leftrightarrow: 원격 작동을 통한 통신이 사용됨

1) 동일한 측정 변수 유형(적산계, 출력 등)에 채널이 2개 이상 있는 경우

2) 표시된 측정 변수와 관련된 진단 이벤트인 경우

6.3.2 탐색 보기

상태 영역	디스플레이 영역
<p>오른쪽 상단에 있는 탐색 보기의 상태 영역에 다음이 표시됩니다.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 하위 메뉴 <ul style="list-style-type: none"> ■ 이동하려는 파라미터의 직접 액세스 코드(예: 0022-1) ■ 진단 이벤트가 존재할 경우의 진단 작동 및 상태 신호 ▪ 마법사 <ul style="list-style-type: none"> ■ 진단 이벤트가 존재할 경우의 진단 작동 및 상태 신호 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 메뉴 아이콘 <ul style="list-style-type: none"> ■ O: 작동 ■ F: 설정 ■ D: 진단 ■ P: 전문가 ▪ M: 하위 메뉴 ▪ W: 마법사 ▪ E: 마법사 내의 파라미터 ▪ I: 파라미터가 잠김

6.3.3 수정 보기

텍스트 편집기	아래에 표시되는 수정 기호
<input checked="" type="checkbox"/> 선택을 확인합니다.	<input checked="" type="checkbox"/> 입력한 모든 문자를 삭제합니다.
<input type="checkbox"/> 변경사항을 적용하지 않고 입력을 종료합니다.	<input checked="" type="checkbox"/> 입력 위치를 한 단계 오른쪽으로 이동합니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 입력한 모든 문자를 삭제합니다.	<input checked="" type="checkbox"/> 입력 위치를 한 단계 왼쪽으로 이동합니다.
<input checked="" type="checkbox"/> 선택한 수정 도구를 전환합니다.	<input checked="" type="checkbox"/> 문자 1개를 입력 위치의 왼쪽으로 이동합니다.
<input checked="" type="checkbox"/> Aa@ 전환 <ul style="list-style-type: none"> ■ 대소문자 전환 ■ 숫자 입력으로 전환 ■ 특수 문자 입력으로 전환 	

숫자 편집기

<input checked="" type="checkbox"/>	선택을 확인합니다.	<input type="button" value="←"/>	입력 위치를 한 단계 왼쪽으로 이동합니다.
<input type="checkbox"/>	변경사항을 적용하지 않고 입력을 종료합니다.	<input type="button" value="."/>	입력 위치에 소수점을 삽입합니다.
<input type="checkbox"/>	입력 위치에 빼기 기호를 삽입합니다.	<input type="button" value="c"/>	입력한 모든 문자를 삭제합니다.

6.3.4 작동 요소

키와 의미

① 엔터 키

작동 디스플레이

- 키를 짧게 누르면 작업 메뉴가 열립니다.
- 2 s 동안 키를 누르면 컨텍스트 메뉴가 열립니다.

메뉴 내의 하위 메뉴

- 키를 짧게 누를 경우
 - 선택한 메뉴, 하위 메뉴 또는 파라미터가 열립니다.
 - 마법사가 시작됩니다.
 - 도움말 텍스트가 열린 경우:
파라미터의 도움말 텍스트가 닫힙니다.
- 파라미터의 키를 2 s 동안 누른 경우:
파라미터가 있으면 해당 기능의 도움말 텍스트가 열립니다.

마법사를 이용하는 경우: 파라미터의 수정 보기가 열립니다.

텍스트 및 숫자 편집기를 이용하는 경우:

- 키를 짧게 누를 경우
 - 선택한 그룹이 열립니다.
 - 선택한 작업이 실행됩니다.
- 키를 2 s 동안 누른 경우:
수정한 파라미터 값이 확인됩니다.

② 빼기 기호 키

- 메뉴 내의 하위 메뉴: 선택 목록에서 선택 바를 위로 이동합니다.
- 마법사를 이용하는 경우: 파라미터 값을 확인하고 이전 파라미터로 이동합니다.
- 텍스트 및 숫자 편집기를 이용하는 경우: 입력 화면에서 선택 바를 왼쪽으로(뒤로) 이동합니다.

③ 더하기 기호 키

- 메뉴 내의 하위 메뉴: 선택 목록에서 선택 바를 아래로 이동합니다.
- 마법사를 이용하는 경우: 파라미터 값을 확인하고 다음 파라미터로 이동합니다.
- 텍스트 및 숫자 편집기를 이용하는 경우: 입력 화면에서 선택 바를 오른쪽으로(앞으로) 이동합니다.

④+⑤ ESC 키 조합(여러 키 동시에 누르기)

메뉴 내의 하위 메뉴

- 키를 짧게 누를 경우
 - 현재 메뉴 레벨을 종료하고 다음 레벨로 이동합니다.
 - 도움말 텍스트가 열리면 파라미터의 도움말 텍스트가 닫힙니다.
- 파라미터 키를 2 s 동안 누른 경우: 작동 디스플레이("홈 위치")로 돌아갑니다.

마법사를 이용하는 경우: 마법사를 종료하고 다음 단계로 이동합니다.

텍스트 및 숫자 편집기를 이용하는 경우: 변경사항을 적용하지 않은 상태로 텍스트 또는 숫자 편집기를 닫습니다.

⑥+⑦ 빼기 기호/엔터 키 조합(여러 키 동시에 누르기)

키와 의미
명암을 낮춥니다(밝기를 높임).
+ 더하기 기호/엔터 키 조합(여러 키 동시에 누르기)
명암을 높입니다(밝기를 낮춤).
+ + 빼기 기호/엔터 키 조합(여러 키 동시에 누르기)
작동 디스플레이:키패드 잠금을 활성화 또는 비활성화합니다.

6.3.5 기타 정보

- 다음 주제에 대해 자세한 설명이 필요하면 기기별 사용 설명서를 참조하십시오.
- 도움말 텍스트 불러내기
 - 사용자 역할 및 관련 액세스 승인
 - 액세스 코드를 이용한 쓰기 방지 비활성화
 - 키패드 잠금 활성화 및 비활성화

6.4 작업 도구를 이용한 작업 메뉴 액세스

FieldCare 및 DeviceCare 작업 도구를 통해서도 작업 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 기기별 사용 설명서(요약본)를 참조하십시오.

6.5 웹 서버를 이용한 작업 메뉴 액세스

웹 서버를 통해서도 작업 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 기기별 사용 설명서(요약본)를 참조하십시오.

7 시스템 통합

- 시스템 통합에 대한 자세한 정보는 기기별 사용 설명서를 참조하십시오.
- 기기 설명 파일 개요:
 - 기기의 현재 버전 데이터
 - 작업 도구
 - 순환 데이터 전송
 - 블록 모델
 - 모듈 설명
 - 실행 시간
 - 방법

8 시험 사용

8.1 기능 점검


측정 기기 시험 사용 전 유의사항:

- ▶ 설치 후 및 연결 후 점검을 수행하십시오.

- "설치 후 점검" 체크리스트 → 13
- "연결 후 점검" 체크리스트 → 23

8.2 작동 언어 설정

기본 설정: 영어 또는 주문한 지역의 언어

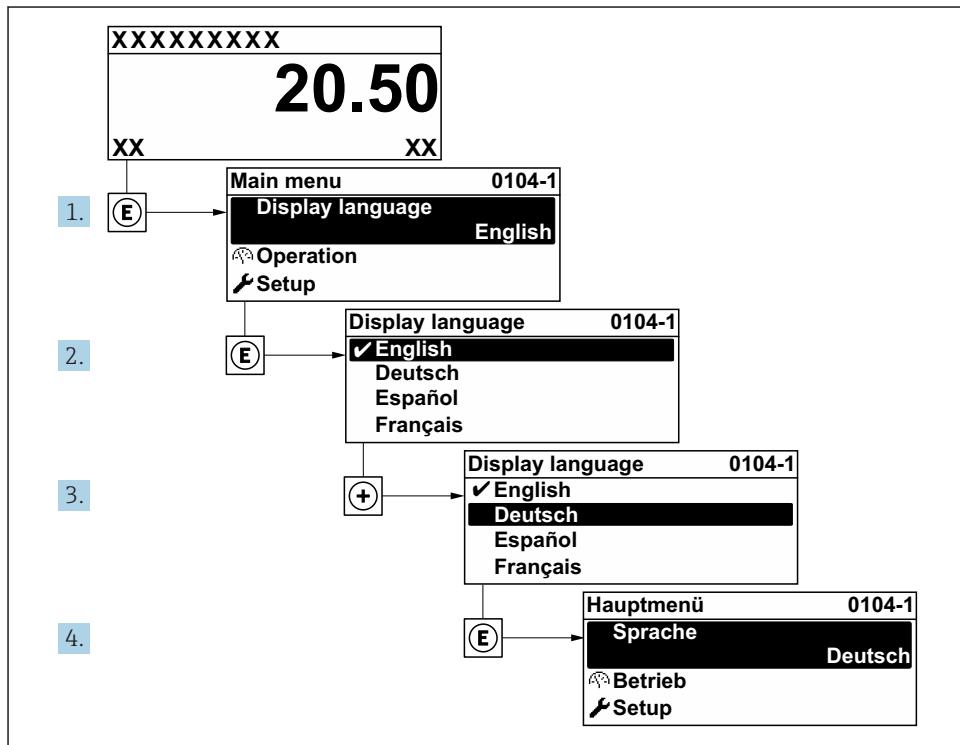

■ 3 로컬 디스플레이의 예 사용

8.3 측정 기기 구성

기기의 신속한 시험 사용을 위해 하위 메뉴와 안내 마법사 **셋업** 메뉴이 사용됩니다. 여기에는 측정, 통신 등의 구성에 필요한 모든 파라미터가 들어 있습니다.

 기기 버전에 따라 일부 하위 메뉴와 파라미터가 사용되지 않을 수 있습니다. 주문 코드에 따라 선택사항이 달라집니다.

예: 사용 가능한 하위 메뉴, 마법사	의미
시스템 단위	모든 측정값의 단위 설정
유체 선택	유체 지정
전류 입력	입력/출력 유형 설정
상태 입력	
전류 출력 1~n	
펄스/주파수/스위치 출력 1~n	
릴레이 출력	
사용자 인터페이스	로컬 디스플레이의 표시 형식 설정
저유량 차단	저유량 차단 설정
일부만 채워진 파이프 검출	일부만 채워지거나 빈 파이프 검출 설정
고급 설정	추가 구성 파라미터: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 계산된 프로세스 변수 ▪ 센서 조정 ▪ 토탈라이저 ▪ 사용자 인터페이스 ▪ WLAN 설정 ▪ 데이터 백업 ▪ 관리

8.4 무단 액세스 차단 설정


측정 기기의 구성이 실수로 수정되지 않도록 다음과 같은 쓰기 방지 옵션이 제공됩니다.

- 액세스 코드로 파라미터에 대한 액세스 권한 보호
- 키 잠금으로 로컬 작동에 대한 액세스 권한 보호
- 쓰기 방지 스위치로 측정 기기에 대한 액세스 권한 보호
- 차단 작동으로 파라미터에 대한 액세스 권한 보호

 무단 액세스 방지를 위한 보호 설정에 대해 자세히 알아보려면 기기별 사용 설명서를 참조하십시오.

9 진단 정보

측정 기기의 자체 모니터링 시스템에서 검출된 오류가 작동 디스플레이에서 번갈아 진단 메시지로 표시됩니다. 해결 조치에 대한 메시지는 진단 메시지에서 호출 할 수 있으며, 오류에 대한 중요 정보를 포함합니다.

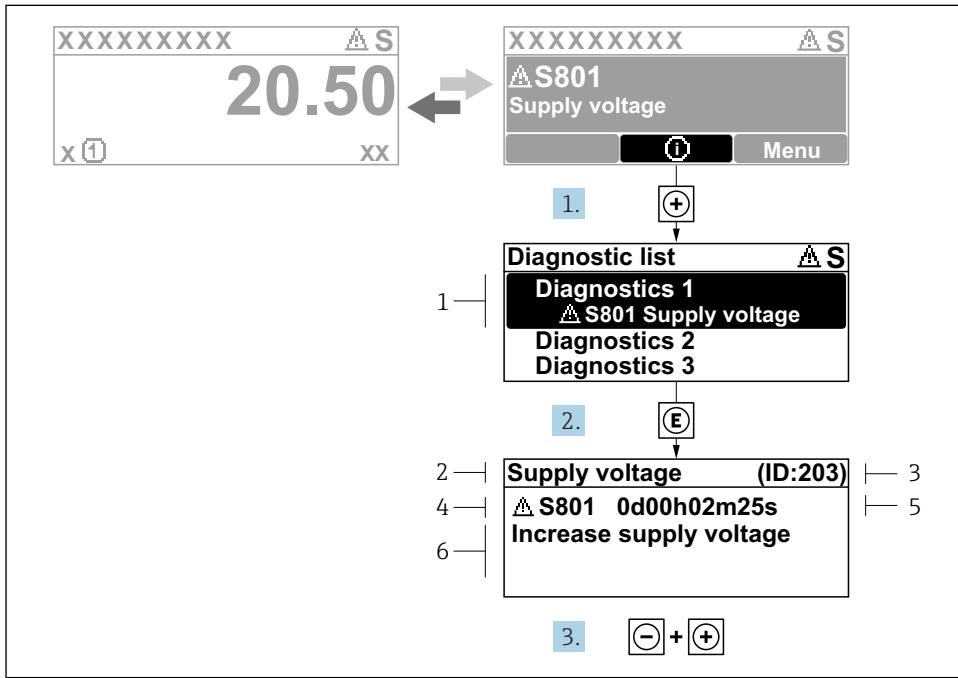

A0029431-KO

■ 4 해결 조치에 대한 메시지

- 1 진단 정보
- 2 짧은 텍스트
- 3 서비스 ID
- 4 진단 코드가 적용된 진단 작동
- 5 발생 작동 시간
- 6 해결 조치

1. 사용자에게 진단 메시지가 제공됩니다.

▣(① 기호)를 누르십시오.

↳ **진단 목록** 하위 메뉴이 열립니다.

2. □ 또는 ▴ 기호를 이용해 원하는 진단 이벤트를 선택하고 □를 누르십시오.

↳ 해결 조치에 대한 메시지가 열립니다.

3. □ 기호와 ▣ 기호를 동시에 누르십시오.

↳ 해결 조치에 대한 메시지가 닫힙니다.

www.addresses.endress.com
