


Istruzioni di funzionamento brevi Deltapilot M FMB50, FMB51, FMB52, FMB53

Misura di livello idrostatica

PROFIBUS PA

Sensore di pressione con cella di misura in
CONTITE™ (resistente alla condensa)

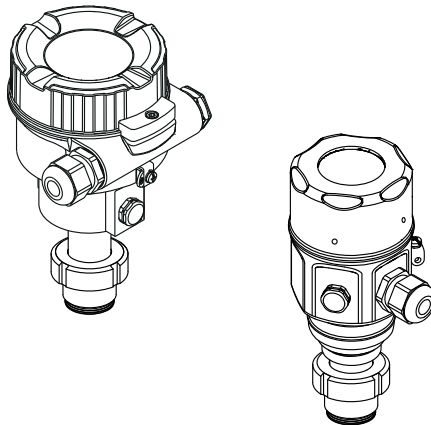

Queste Istruzioni di funzionamento brevi non sono adatte per le Istruzioni di funzionamento relative al dispositivo.

Informazioni dettagliate sul dispositivo sono disponibili nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione aggiuntiva.

Disponibile per tutte le versioni del dispositivo mediante

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: *Endress+Hauser Operations app*

1 Documentazione integrativa



A0023555

2 Informazioni su questo documento

2.1 Scopo del documento

Le Istruzioni di funzionamento brevi contengono tutte le informazioni essenziali dal controllo alla consegna alla messa in servizio iniziale.

2.2 Simboli usati

2.2.1 Simboli di sicurezza

PERICOLO

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa, che causa lesioni gravi o mortali se non evitata.

AVVERTENZA

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE

Questo simbolo segnala una situazione pericolosa. Qualora non si eviti tale situazione, si potrebbero verificare incidenti di media o minore entità.

AVVISO

Questo simbolo contiene informazioni su procedure e altri elementi che non provocano lesioni personali.

2.2.2 Simboli elettrici

Messa a terra protettiva (PE)

Morsetti di terra che devono essere collegati alla messa a terra, prima di eseguire qualsiasi altra connessione.

I morsetti di terra sono posizionati all'interno e all'esterno del dispositivo:

- Morsetto di terra interno: la messa a terra protettiva è collegata all'alimentazione di rete.
- Morsetto di terra esterno: il dispositivo è collegato al sistema di messa a terra dell'impianto.

2.2.3 Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafici

Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafici

Consentito

Procedure, processi o interventi consentiti

Vietato

Procedure, processi o interventi vietati

Suggerimento

Indica informazioni aggiuntive



Riferimento che rimanda alla documentazione



Riferimento alla pagina



Ispezione visiva



Avviso o singolo passaggio da rispettare

1, 2, 3, ...

Numeri degli elementi

1, 2, 3

Serie di passaggi



Risultato di un passaggio

2.3 Marchi registrati

- KALREZ®
Etichetta registrata di E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Stati Uniti
- TRI-CLAMP®
Etichetta registrata di Ladish & Co., Inc., Kenosha, Stati Uniti
- PROFIBUS PA®
Marchio registrato PROFIBUS User Organization, Karlsruhe, Germania
- GORE-TEX® è un marchio registrato di W.L. Gore & Associates, Inc., Stati Uniti

3 Istruzioni di sicurezza base

3.1 Requisiti per il personale

Il personale deve rispondere ai seguenti requisiti per i suoi specifici compiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono essere adeguatamente qualificati per l'esecuzione di questa funzione e compito specifici
- ▶ Essere autorizzati dal proprietario/operatore dell'impianto
- ▶ Essere a conoscenza delle normative federali/nazionali
- ▶ Prima dell'inizio dell'intervento, devono leggere e comprendere le istruzioni del manuale, la documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione)
- ▶ Devono seguire le istruzioni e rispettare le condizioni di base

3.2 Uso previsto

Il Deltapilot M M è un sensore a principio idrostatico per la misurazione di livello e pressione.

3.2.1 Uso non corretto prevedibile

Il costruttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o usi diversi da quelli previsti.

Verifica per casi limite:

- ▶ Per fluidi speciali e detergenti, Endress+Hauser è disponibile per verificare le proprietà di resistenza alla corrosione dei materiali delle parti bagnate, ma non può fornire garanzie, né assumersi alcuna responsabilità.

3.3 Sicurezza sul luogo di lavoro

Per lavori su e con il dispositivo:

- ▶ Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/nazionali.
- ▶ Staccare la tensione di alimentazione prima di connettere il dispositivo.

3.4 Sicurezza operativa

Pericolo di lesioni!

- ▶ Azionare il dispositivo soltanto se in perfette condizioni tecniche e in assenza di anomalie.
- ▶ L'operatore è responsabile dell'uso del dispositivo in assenza di interferenze.

Conversioni al dispositivo

Modifiche non autorizzate del dispositivo non sono consentite e possono provocare pericoli imprevisti:

- ▶ Se, ciononostante, fossero necessarie modifiche, consultare Endress+Hauser.

Riparazione

Per garantire sicurezza e affidabilità operative continue:

- ▶ Eseguire le riparazioni sul dispositivo solo se sono espressamente consentite.
- ▶ Attenersi alle normative federali/nazionali relative alla riparazione di un dispositivo elettrico.
- ▶ Usare solo parti di ricambio e accessori originali Endress+Hauser.

Area pericolosa

Se il dispositivo è impiegato in area pericolosa, per evitare pericoli per il personale e l'impianto (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza del contenitore in pressione):

- ▶ Basandosi sulla targhetta, controllare se è ammesso l'uso del dispositivo ordinato nell'area pericolosa.
- ▶ Osservare le specifiche della documentazione supplementare separata che è parte integrante di queste istruzioni.


3.5 Sicurezza del prodotto

Il misuratore è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa i requisiti di sicurezza generali ed è conforme ai requisiti di legge. È anche conforme alle direttive CE elencate nella dichiarazione di conformità CE del dispositivo. Endress+Hauser conferma questo con l'applicazione del marchio CE.


4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

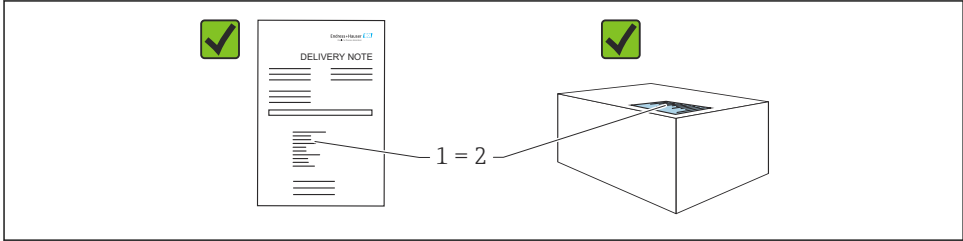

A0016870

- Il codice d'ordine contenuto nel documento di trasporto (1) è identico al codice d'ordine riportato sull'adesivo del prodotto (2)?
- Le merci sono integre?
- I dati riportati sulla targhetta corrispondono alle specifiche dell'ordine e ai documenti di consegna?
- La documentazione è disponibile?
- Se necessario (vedere targhetta): le istruzioni di sicurezza (XA) sono presenti?

 Se qualcuna di queste condizioni non è soddisfatta, contattare l'ufficio vendite Endress +Hauser.

4.2 Immagazzinamento e trasporto

4.2.1 Condizioni di immagazzinamento

Utilizzare l'imballaggio originale.

Conservare il misuratore in ambiente pulito e secco e proteggerlo dai danni dovuti a shock meccanici (EN 837-2).

4.2.2 Trasporto del prodotto fino al punto di misura

AVVERTENZA

Trasporto non corretto!

Custodia e membrana possono danneggiarsi con rischio di lesioni personali!

- ▶ Trasportare il misuratore fino al punto di misura nell'imballaggio originale o sostenendolo dalla connessione al processo.
- ▶ Rispettare le istruzioni di sicurezza e le indicazioni per il trasporto di dispositivi con peso superiore a 18 kg (39,6 lb).

5 Montaggio

5.1 Requisiti di montaggio

5.1.1 Istruzioni generali per l'installazione

- Dispositivi con filettatura G 1 1/2:
Quando si fissa il dispositivo nel serbatoio, la guarnizione piatta deve essere posizionata sulla superficie della guarnizione della connessione al processo. Per evitare di sforzare eccessivamente la membrana di processo, non utilizzare mai canapa o materiali simili per la tenuta stagna della filettatura.
- Dispositivi con filettature NPT:
 - Avvolgere la filettatura con nastro di teflon per la tenuta stagna.
 - Stringere il dispositivo solamente tramite il bullone esagonale. Non girarlo dalla custodia.
 - Non serrare eccessivamente la filettatura durante l'avvitamento. Coppia di serraggio massima: 20 ... 30 Nm (14,75 ... 22,13 lbf ft)
- Per le seguenti connessioni al processo è prescritta una coppia massima di 40 Nm (29,50 lbf ft):
 - Filettatura ISO228 G1/2 (opzione d'ordine "GRC" o "GRJ" o "G0J")
 - Filettatura DIN13 M20 x 1,5 (opzione d'ordine "G7J" o "G8J")

5.1.2 Montaggio dei moduli sensore con filettatura PVDF

AVVERTENZA

Rischio di danneggiamento alla connessione al processo!

Pericolo di lesioni!

- ▶ I moduli dei sensori con filettatura PVDF devono essere installati con la staffa di montaggio in dotazione!

AVVERTENZA

Fatica del materiale causata da pressione e temperatura!

Rischio di infortuni nel caso di parti bollenti! La filettatura potrebbe allentarsi, se esposta ad alta pressione e carichi di temperatura.

- ▶ Verificare regolarmente l'integrità della filettatura. Potrebbe anche essere necessario serrare nuovamente alla coppia di serraggio massima di 7 Nm (5,16 lbf ft). Si consiglia il nastro in Teflon per la tenuta della connessione alla filettatura 1/2" NPT.

5.2 Montaggio del dispositivo


5.2.1 Istruzioni generali per l'installazione

AVVISO

Danneggiamento del dispositivo!


Se un dispositivo riscaldato viene raffreddato nel corso di un processo di pulizia (ad esempio con acqua fredda), per un breve periodo si crea una depressione e, di conseguenza, si può verificare l'ingresso di umidità nel sensore attraverso l'elemento di compensazione della pressione (1).

- ▶ Montare il dispositivo come segue.

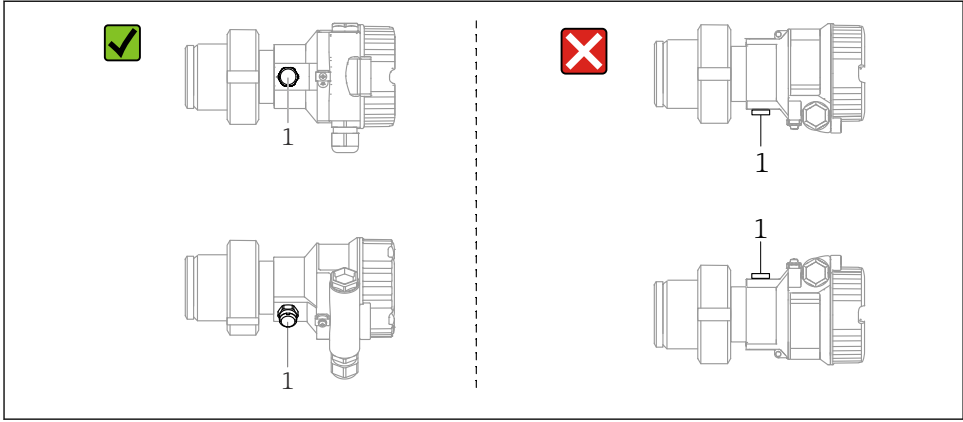

A0028471

- Proteggere dalla contaminazione l'elemento di compensazione della pressione e il filtro GORE-TEX® (1).
- Non pulire o toccare le membrane di processo con oggetti duri o appuntiti.
- La membrana di processo della versione ad asta e fune prevede un coperchietto in plastica che la protegge dai danni meccanici.
- Il dispositivo deve essere installato come segue per garantire la conformità ai requisiti di pulibilità della norma ASME-BPE (Parte SD - Pulibilità):

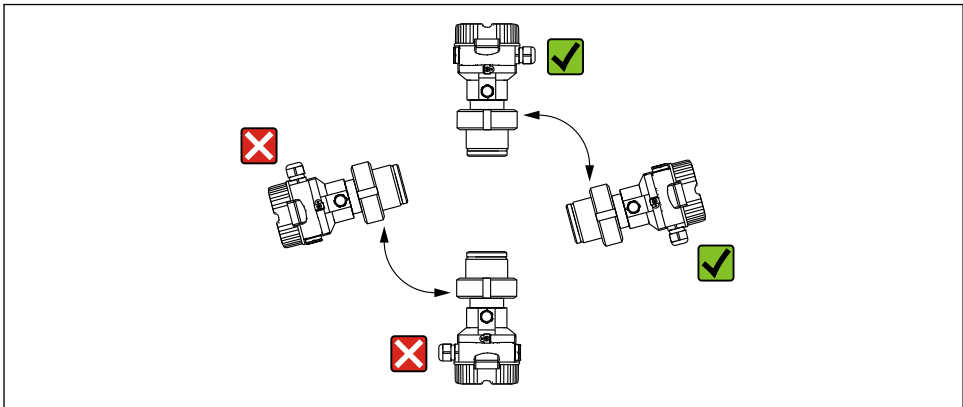

A0028472

5.2.2 FMB50

Misura di livello

- Il misuratore deve essere installato sempre al di sotto del punto di misura inferiore.
- Devono essere evitate le seguenti posizioni di montaggio:
 - area di carico
 - nell'uscita del serbatoio
 - nell'area di aspirazione di una pompa
 - in un punto nel serbatoio nel quale potrebbe essere interessato dalle pulsazioni di pressione dell'agitatore.
- L'esecuzione della taratura e il collaudo funzionale risultano semplificati, se il dispositivo è montato a valle di un dispositivo di intercettazione.
- Deltapilot M deve anche essere isolato in caso di fluidi che potrebbero indurirsi con il freddo.

Misura di pressione nei gas

Montare Deltapilot M con il dispositivo di intercettazione sopra il punto di presa in modo che l'eventuale condensa possa fluire nel processo.

Misura di pressione nei vapori

- Montare Deltapilot M con il sifone sopra al punto di presa.
- Prima di eseguire la messa in servizio, riempire il ricciolo con il liquido. Il sifone abbassa la temperatura fin quasi alla temperatura ambiente.

Misura di pressione nei liquidi


Montare Deltapilot M con il dispositivo di intercettazione al di sotto o allo stesso livello del punto di presa.

5.2.3 FMB51/FMB52/FMB53

- Durante il montaggio delle versioni ad asta e fune, collocare la testa della sonda il più distante possibile dal flusso. Per proteggere la sonda dagli impatti generati dal movimento laterale, montarla in un cavo guida (preferibilmente di plastica) oppure fissarlo tramite clamp.
- In caso di utilizzo dei dispositivi in aree pericolose, attenersi scrupolosamente alle Istruzioni di sicurezza una volta aperto il coperchio della custodia.
- La lunghezza del cavo di estensione o dell'asta della sonda è basata sul livello stabilito come punto di zero.


Durante la progettazione del layout del punto di misura, occorre tenere conto dell'altezza del coperchio protettivo. Il punto di zero di livello (E) corrisponde alla posizione della membrana di processo.

Livello del punto di zero = E; sommità della sonda = L.

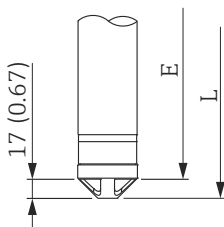

A0023559

5.2.4 Montaggio di FMB53 con un clamp di sospensione

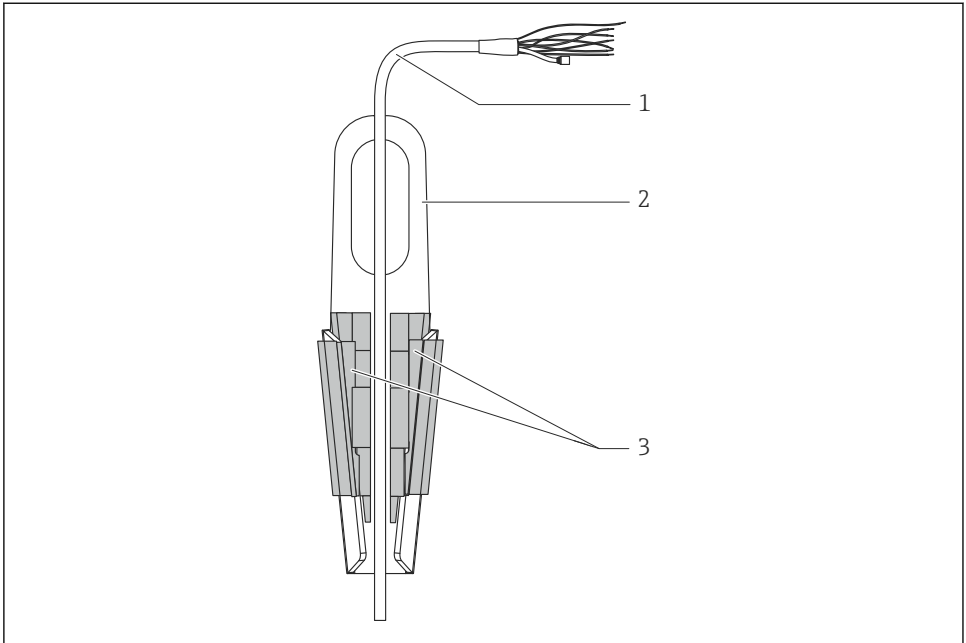

A0018793

- 1 Cavo di estensione
- 2 Clamp di sospensione
- 3 Ganasce di chiusura

Installazione del clamp di sospensione:

1. Installare il clamp di sospensione (2). Per la scelta della posizione di installazione dell'unità, tener conto del peso del cavo di estensione (1) e del dispositivo.
2. Sollevare le ganasce di chiusura (3). Posizionare il cavo di estensione (1) tra le ganasce di chiusura come illustrato in Figura.
3. Mantenere il cavo di estensione in posizione (1) e ripremere verso il basso le ganasce di chiusura (3). Colpire delicatamente le ganasce di chiusura dall'alto verso il basso perché tornino perfettamente in posizione.

5.2.5 Istruzioni supplementari per l'installazione

Sigillare la custodia della sonda

- Durante l'installazione o l'uso del dispositivo e all'effettuazione dei collegamenti elettrici prestare attenzione per impedire l'ingresso di umidità nella custodia.
- Stringere sempre con forza il coperchio della custodia e gli ingressi del cavo.

5.2.6 Guarnizione per il montaggio su flangia

AVVISO

Risultati di misura errati.

La guarnizione non deve premere sulla membrana di processo, poiché potrebbe influenzare il risultato della misura.

- ▶ Garantire che la guarnizione non possa toccare la membrana di processo.

5.2.7 Chiusura dei coperchi della custodia

AVVISO

Dispositivi con tenuta coperchio EPDM - permeabilità del trasmettitore!

Lubrificanti minerali, di animali o vegetali causano il rigonfiamento della tenuta del coperchio EPDM e la conseguente perdita dal trasmettitore.

- ▶ Non occorre ingrassare la filettatura a causa dello strato di rivestimento applicato in fabbrica sui filetti.

AVVISO

Non è più possibile chiudere il coperchio della custodia.

Filettatura danneggiata!

- ▶ Prima di chiudere i coperchi, verificare che le filettature dei coperchi e della custodia siano prive di sporco, ad es. sabbia. Se chiudendo i coperchi si avverte una resistenza, controllare di nuovo che le filettature siano pulite e che non vi siano depositi.

6 Connessione elettrica

6.1 Requisiti di collegamento

6.1.1 Schermatura/equalizzazione del potenziale

- Se si collega la schermatura su entrambi i lati (nell'armadio e sul dispositivo) si ottiene la schermatura ottimale dai disturbi. Se nell'impianto si prevedono correnti di equalizzazione potenziale, collegare a massa la schermatura su un solo lato, preferibilmente quello del trasmettitore.
- Per l'impiego in aree pericolose, occorre osservare le norme vigenti. Una documentazione Ex separata con dati tecnici e istruzioni aggiuntive è fornita di serie con tutti i sistemi Ex. Collegare tutti i dispositivi all'equalizzazione del potenziale locale.

6.2 Connessione del dispositivo

AVVERTENZA


La tensione di alimentazione potrebbe essere collegata!

Rischio di scossa elettrica e/o esplosione!

- ▶ Accertarsi che sull'impianto non si attivino processi incontrollati.
- ▶ Staccare la tensione di alimentazione prima di connettere il dispositivo.
- ▶ In caso d'uso del misuratore in aree pericolose, l'installazione deve anche essere conforme alle relative norme e regolamenti nazionali e alle Istruzioni di sicurezza o Disegni di installazione o controllo.
- ▶ Occorre prevedere un interruttore di protezione idoneo per il dispositivo in conformità alla IEC/EN61010.
- ▶ Gli strumenti con protezione alle sovratensioni integrata devono essere messi a terra.
- ▶ Sono installati circuiti di protezione per inversione di polarità, induzione HF e picchi di sovratensione.

Collegare il dispositivo in base alla seguente procedura:


1. Accertarsi che la tensione di alimentazione corrisponda a quella indicata sulla targhetta.
2. Staccare la tensione di alimentazione prima di connettere il dispositivo.
3. Rimuovere il coperchio della custodia.
4. Far passare il cavo nel pressacavo. Usare preferibilmente un cavo a doppia anima schermato e intrecciato.
5. Connettere il misuratore come indicato nel seguente schema.
6. Avvitare il coperchio della custodia.
7. Applicare la tensione di alimentazione.

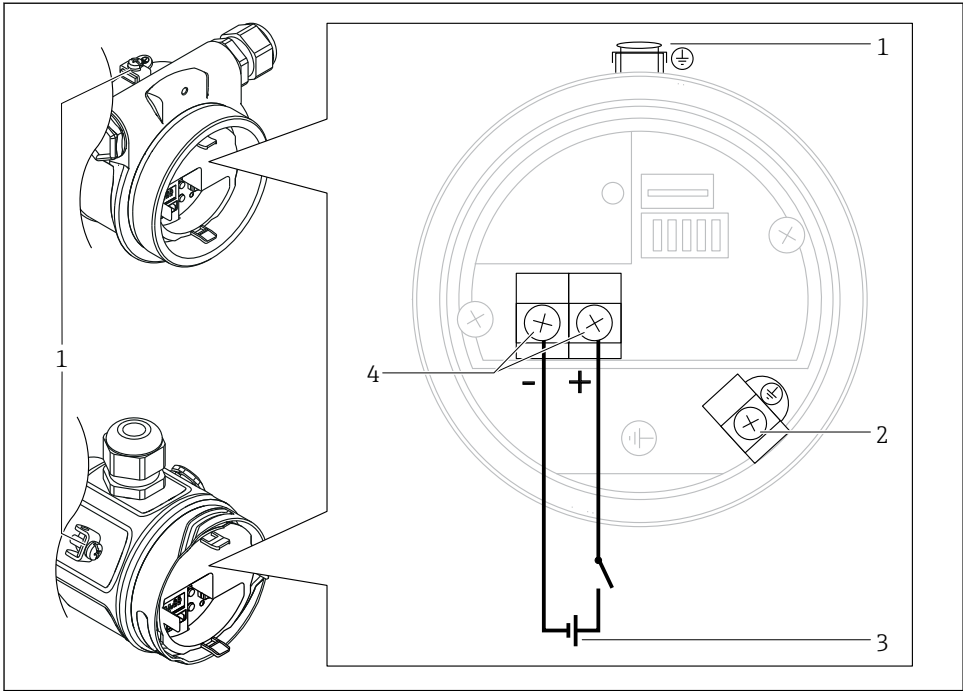

A0029967

- 1 Morsetto di terra esterno
- 2 Morsetto di terra
- 3 PROFIBUS PA: tensione di alimentazione: 9...32 V c.c. (accoppiatore di segmento)
- 4 Morsetti per tensione di alimentazione e segnale


6.2.1 Collegamento della versione del cavo (solo FMB50)

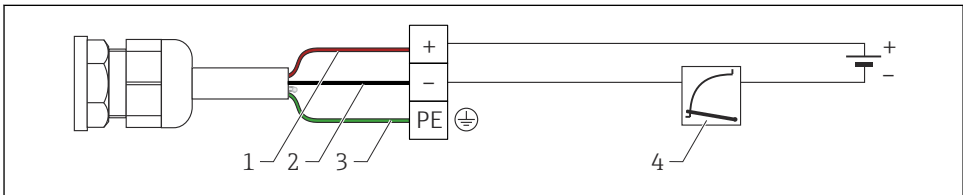

A0019991

- 1 RO = rosso
- 2 NE = nero
- 3 GNYE = verde
- 4 4-20 mA

6.2.2 Collegamento di dispositivi con connettore M12

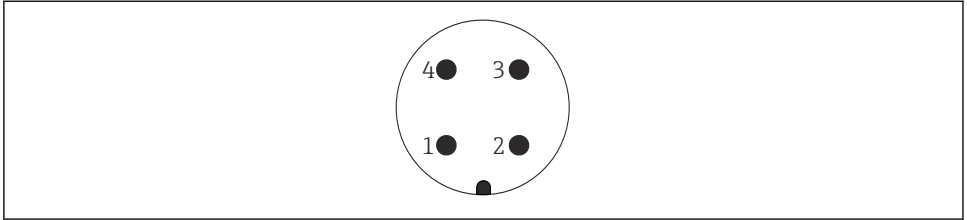

A0011175

- 1 Segnale +
- 2 Non assegnato
- 3 Segnale -
- 4 Messa a terra

6.2.3 Tensione di alimentazione

PROFIBUS PA

Versione per aree sicure: 9...32 V c.c.

6.2.4 Consumo di corrente

11 mA \pm 1 mA, corrente di spunto all'accensione secondo IEC 61158-2, clausola 21.

6.2.5 Morsetti

- Tensione di alimentazione e morsetto di terra interno: 0,5 ... 2,5 mm² (20 ... 14 AWG)
- Morsetto di terra esterno: 0,5 ... 4 mm² (20 ... 12 AWG)

6.2.6 Specifiche cavi

PROFIBUS PA



- Usare un cavo a doppia anima schermato e intrecciato, preferibilmente di tipo A.
- Diametro esterno cavo: 5 - 9 mm (0,2 - 0,35 in) a seconda del pressacavo usato



Per ulteriori informazioni sulle specifiche del cavo, consultare le Istruzioni di funzionamento BA00034S "PROFIBUS DP/PA: Direttive per la progettazione e la messa in servizio" e la direttiva PNO 2.092 "Direttiva per l'utente e l'installazione di PROFIBUS PA" e IEC 61158-2 (MBP).

7 Opzioni operative


7.1 Funzionamento senza menu operativo
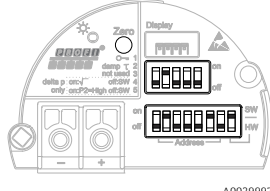
| Opzioni operative | Spiegazione | Grafico | Descrizione |
|---|---|---|--|
| Modalità locale senza display del dispositivo | Il dispositivo viene usato con i tasti operativi e gli interruttori DIP sull'inserto elettronico. |  | →  16 |

7.1.1 Posizione degli elementi operativi

I tasti operativi e i microinterruttori DIP sono situati sull'inserto elettronico nel dispositivo.


PROFIBUS PA

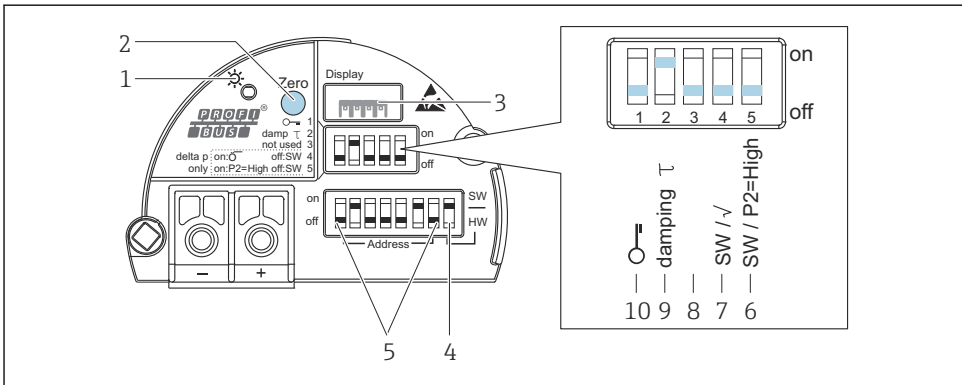

A0032659

- 1 LED verde per indicare un'operazione andata a buon fine
- 2 Tasto operativo per regolazione della posizione di zero (Zero) o reset
- 3 Slot per display locale opzionale
- 4 Microinterruttore DIP per l'indirizzo bus SW/HW
- 5 Microinterruttore DIP per l'indirizzo hardware
- 6 Microinterruttore DIP solo per Deltabar M
- 7 Microinterruttore DIP solo per Deltabar M
- 8 Non utilizzato
- 9 Microinterruttore DIP per attivare/disattivare lo smorzamento
- 10 Microinterruttore DIP per bloccare/sbloccare i parametri relativi al valore misurato

Funzione dei microinterruttori DIP

| Simbolo/ etichettatura | Posizione interruttore | |
|---|---|--|
| | "off" | "on" |
|  A0011978 | Il dispositivo è sbloccato. I parametri relativi al valore misurato sono modificabili. | Il dispositivo è bloccato. I parametri relativi al valore misurato non sono modificabili. |
| Smorzamento τ | Lo smorzamento è disattivato. Il segnale di uscita si adatta prontamente alle modifiche del valore. | Lo smorzamento è attivo. Il segnale di uscita si adatta prontamente alle modifiche del valore τ . ¹⁾ |
| Indirizzo | Impostare l'indirizzo del dispositivo utilizzando gli interruttori 1-7 | |
| SW / HW | Indirizzamento hardware | Indirizzamento software |

- 1) Il valore per il ritardo può essere configurato mediante il menu operativo ("Configuraz." → "Smorzamento"). Impostazione di fabbrica: $\tau = 2$ s o in base alle specifiche dell'ordine.

Funzione dei tasti operativi

| Tasto | Significato |
|------------------------------------|---|
| Zero premuto per almeno 3 secondi | Regolazione della posizione Tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi. Il LED sull'inserto elettronico si illumina brevemente se la pressione applicata è stata accettata per la regolazione della posizione. Vedere anche la seguente sezione "Esecuzione della regolazione della posizione sul posto." |
| Zero premuto per almeno 12 secondi | Reset Tutti i parametri vengono resettati all'impostazione di fabbrica. |

Esecuzione della regolazione della posizione sul posto


- Occorre sbloccare il funzionamento.
- Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Pressione" (Cerabar, Deltabar) o in modalità di misura "Livello" (Deltapilot).
- La pressione applicata deve rispettare le soglie di pressione nominale del sensore. Vedere le informazioni riportate sulla targhetta.

Eeguire una regolazione della posizione:

1. La pressione è presente sul dispositivo.
2. Tenere premuto il tasto per almeno 3 secondi.
3. Se il LED sull'inserto elettronico si illumina brevemente, la pressione applicata è stata accettata per la regolazione della posizione. Se il LED non si illumina, la pressione applicata non è stata accettata. Rispettare le soglie di ingresso. Per i messaggi di errore, consultare le Istruzioni di funzionamento.

7.2 Display con display del dispositivo (opzionale)


Per la visualizzazione e il controllo è disponibile un display a cristalli liquidi (LCD) con 4 righe. Il display locale visualizza valori misurati, testi di dialogo, messaggi di guasto e messaggi di avviso. Per facilità di funzionamento, il display può essere prelevato dalla custodia (vedere i passi da 1 a 3 in figura). È collegato al dispositivo mediante un cavo di 90 mm (3,54 in) di lunghezza. Il display del dispositivo può essere ruotato in passi di 90° (vedere i passi da 4 a 6 in figura). A seconda della posizione di installazione del dispositivo, questo facilita il funzionamento del dispositivo e la lettura dei valori misurati.

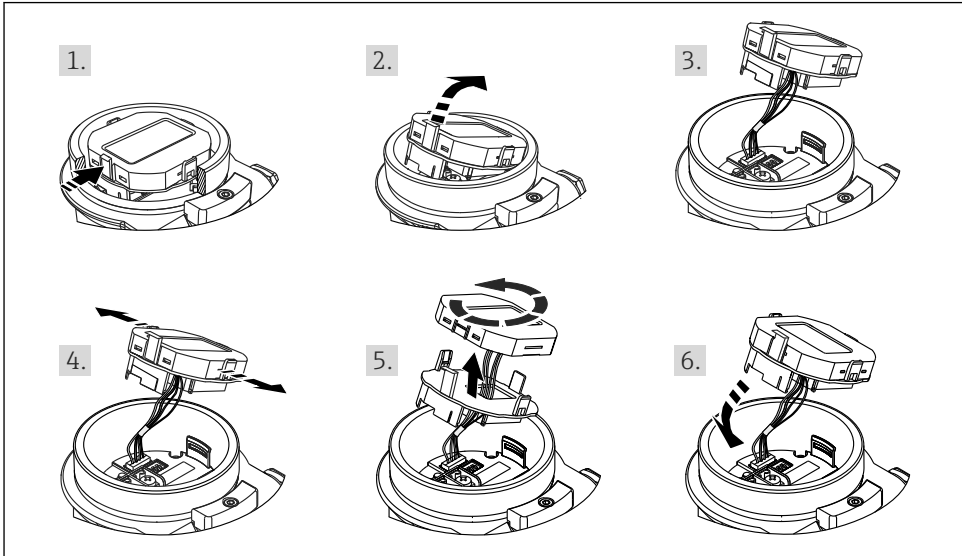

A0028500

Funzioni:



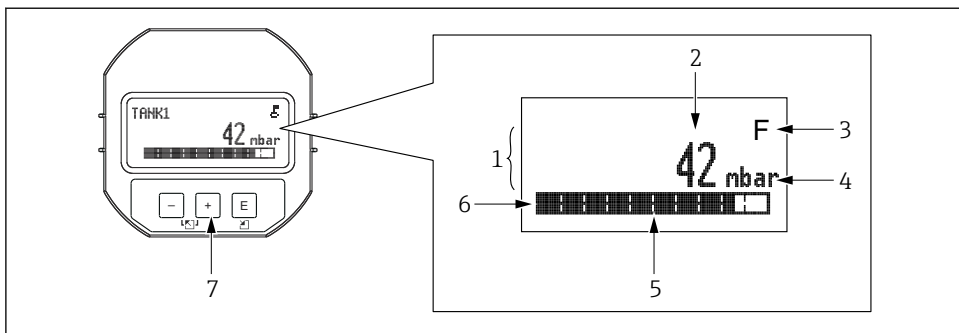



- Visualizzazione del valore misurato a 8 cifre, inclusi segno e virgola decimale.
- Grafico a barre come visualizzazione grafica del valore normalizzato del blocco degli ingressi analogici ("Riduzione scala del valore di uscita (OUT Value)", Figura)
- Tre tasti per il funzionamento
- Menu guidato semplice ed esauriente grazie alla distinzione dei parametri in diversi livelli e gruppi
- A ciascun parametro viene assegnato un codice parametro a 3 caratteri per facilità di navigazione
- Possibilità di configurare il display in base ai requisiti e alle preferenze dell'operatore, ad es. lingua, visualizzazione alternata, indicazione di altri valori misurati come la temperatura del sensore, regolazione del contrasto
- Complete funzioni diagnostiche (messaggi di guasto e avviso, ecc.)



A0030013

- 1 Riga principale
- 2 Valore
- 3 Simbolo
- 4 Unità
- 5 Grafico a barre
- 6 Riga informativa
- 7 Tasti operativi

La tabella seguente mostra i simboli visualizzabili sul display locale. Possono essere visualizzati contemporaneamente fino a quattro simboli.

| Simbolo | Significato |
|---|---|
|  A0018154 | Simbolo di blocco La configurazione del dispositivo è bloccata. Sbloccare il dispositivo, . |
|  A0018155 | Simbolo di comunicazione Trasferimento dati mediante comunicazione |
|  A0013958 | Messaggio di errore "Fuori specifica" Il dispositivo non è utilizzato secondo le proprie specifiche tecniche (ad esempio, durante l'avviamento o la pulizia). |
|  A0013959 | Messaggio di errore "Service mode" Il dispositivo è in modalità di assistenza (ad esempio durante una simulazione). |
|  A0013957 | Messaggio di errore "Maintenance required" Necessaria manutenzione. Il valore di misura rimane valido. |
|  A0013956 | Messaggio di errore "Failure detected" Si è verificato un errore operativo. Il valore misurato non è più valido. |

7.2.1 Tasti operativi sul display operativo e di visualizzazione

| Tasto/tasti operativi | Significato |
|-----------------------|---|
| A0017879 | <ul style="list-style-type: none"> Per scorrere l'elenco delle opzioni verso il basso Modificare numeri o caratteri in una funzione |
| A0017880 | <ul style="list-style-type: none"> Per scorrere l'elenco delle opzioni verso l'alto Modificare numeri o caratteri in una funzione |
| A0017881 | <ul style="list-style-type: none"> Conferma l'inserimento Passa all'argomento successivo Selezionare una voce menu e attiva la modalità di modifica |
| A0017879 e A0017881 | Regolazione del contrasto del display locale: più scuro |
| A0017880 e A0017881 | Regolazione del contrasto del display locale: più chiaro |
| A0017879 e A0017880 | Funzioni di ESC: <ul style="list-style-type: none"> Uscita dalla modalità di modifica per un parametro senza salvare la modifica Ci si trova in un menu, a un livello di selezione. Ogni volta che si premono simultaneamente i tasti, si risale di un livello nel menu. |

7.2.2 Esempio operativo: parametri con un elenco delle opzioni

Esempio: selezionando "Deutsch" come lingua del menu.

| Lingua | 000 | Funzionamento |
|--------|--|--|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ English Deutsch | "English" è impostata come lingua del menu (valore predefinito). Il simbolo ✓ vicino al testo del menu indica l'opzione che è attiva attualmente. |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> Deutsch ✓ English | Selezionare "Deutsch" con o . |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Deutsch English | <ul style="list-style-type: none"> Selezionare per confermare. Un ✓ davanti al testo del menu indica l'opzione attiva ("Deutsch" è ora selezionato nella lingua dei menu). Utilizzare per uscire dalla modalità di modifica del parametro. |

7.2.3 Esempio operativo: parametri definibili dall'utente

Esempio: impostazione del parametro "Set URV (014)" da 100 mbar (1,5 psi) a 50 mbar (0,75 psi).

Percorso menu: Configuraz. → Config. estesa → uscita in corrente → Imp. fondo scala

| | Imp. fondo scala | 014 | Funzionamento |
|---|--|------|---|
| 1 | <input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/> | mbar | Il display locale mostra il parametro da cambiare. L'unità "mbar" è definita con un altro parametro e non può essere modificata con questa voce del menu. |
| 2 | <input type="text" value="1 0 0 . 0 0 0"/> | mbar | Premere <input type="checkbox"/> o <input type="checkbox"/> per accedere alla modalità di modifica. La prima cifra è evidenziata in nero. |
| 3 | <input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/> | mbar | Usare il tasto <input type="checkbox"/> per modificare "1" in "5". Premere il tasto <input type="checkbox"/> per confermare "5". Il cursore passa alla posizione successiva (evidenziata in nero). Confermare "0" con <input type="checkbox"/> (seconda posizione). |
| 4 | <input type="text" value="5 0 0 . 0 0 0"/> | mbar | La terza cifra è evidenziata in nero e ora può essere modificata. |
| 5 | <input type="text" value="5 0 ↵ . 0 0 0"/> | mbar | Utilizzare il tasto <input type="checkbox"/> per passare al simbolo "↵". Usare <input type="checkbox"/> per salvare il nuovo valore e uscire dalla modalità di modifica. Vedere figura successiva. |
| 6 | <input type="text" value="5 0 . 0 0 0"/> | mbar | Il nuovo valore per il valore di fondo scala è 50 mbar (0,75 psi). Utilizzare <input type="checkbox"/> per uscire dalla modalità di modifica del parametro. Utilizzare <input type="checkbox"/> o <input type="checkbox"/> per tornare al modalità di modifica. |

7.2.4 Esempio operativo: accettazione della pressione presente

Esempio: impostazione della regolazione della posizione.

Percorso menu: Menu principale → Configuraz. → Regolazione posizione

| | Regolazione posizione | 007 | Funzionamento |
|---|-----------------------------------|-----|--|
| 1 | ✓ Annulla Conferma | | La pressione per la regolazione della posizione è presente sul dispositivo. |
| 2 | Annulla ✓ Conferma | | Usare <input type="checkbox"/> o <input type="checkbox"/> per commutare all'opzione "Conferma". La selezione attiva è evidenziata in nero. |
| 3 | La regolazione è stata accettata! | | Utilizzare il tasto <input type="checkbox"/> per accettare la pressione applicata per la regolazione della posizione. Il dispositivo conferma la regolazione e torna al parametro "Regolazione posizione". |
| 4 | ✓ Annulla | | Utilizzare <input type="checkbox"/> per uscire dalla modalità di modifica del parametro. |

| Regolazione posizione | 007 | Funzionamento |
|-----------------------|-----|---------------|
| Conferma | | |

8 Messa in servizio

Il dispositivo è configurato di serie in modalità di misura "Livello".

Il campo di misura e l'unità del valore misurato trasmesso corrispondono alle specifiche sulla targhetta.

⚠️ AVVERTENZA

La pressione di processo ammessa è stata superata!

Rischio di infortuni nel caso di parti bollenti! Se la pressione è troppo alta vengono visualizzati degli avvisi.

- ▶ In presenza di una pressione sul dispositivo inferiore a quella minima ammessa o superiore a quella massima ammessa, vengono emessi in successione i seguenti messaggi (a seconda dell'impostazione del parametro "Alarm behavior" (050)): "S140 Working range P" o "F140 Working range P" "S841 Sensor range" o "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Utilizzare il dispositivo solo entro le soglie del campo del sensore!

AVVISO

La pressione di processo ammessa è insufficiente!

Se la pressione è troppo bassa vengono visualizzati dei messaggi.



- ▶ In presenza di una pressione sul dispositivo inferiore a quella minima ammessa o superiore a quella massima ammessa, vengono emessi in successione i seguenti messaggi (a seconda dell'impostazione del parametro "Alarm behavior" (050)): "S140 Working range P" o "F140 Working range P" "S841 Sensor range" o "F841 Sensor range" "S971 Adjustment"
- ▶ Utilizzare il dispositivo solo entro le soglie del campo del sensore!

8.1 Messa in servizio con menu operativo

8.1.1 Selezione di lingua, modalità di misura e unità di pressione

Lingua (000)

Navigazione

  Menu principale → Lingua

Autorizzazione scrittura

Operatore/Manutenzione/Esperto

Descrizione

Selezionare il menu lingua per il display locale.


| | |
|---------------------------------|---|
| Selezione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ English ▪ Un'altra lingua (selezionata nell'ordine del dispositivo) ▪ Una terza lingua ove opportuno (lingua del paese del costruttore) |
| Impostazione di fabbrica | English |

Press. eng. unit (125)

| | |
|---------------------------------|---|
| Autorizzazione scrittura | Operatore/Manutenzione/Esperto |
| Descrizione | Selezionare l'unità di pressione. Se si seleziona una nuova unità di pressione, tutti i parametri relativi alla pressione vengono convertiti e visualizzati nella nuova unità. |
| Selezione | <ul style="list-style-type: none"> ▪ mbar, bar ▪ mmH₂O, mH₂O ▪ inH₂O, ftH₂O ▪ Pa, kPa, MPa ▪ psi ▪ mmHg, inHg ▪ kgf / cm² |
| Impostazione di fabbrica | mbar o bar a seconda del campo di misura nominale del sensore, o in base alle specifiche dell'ordine. |

8.1.2 Regolazione della posizione

Press. corretta (172)

| | |
|---------------------------------|---|
| Navigazione |  Configuraz. → Press. corretta |
| Autorizzazione scrittura | Operatore/Manutenzione/Esperto |
| Descrizione | Visualizza la pressione misurata dopo il trim del sensore e la regolazione della posizione. |
| Nota | Se il valore non è uguale a "0", è possibile correggerlo tramite la regolazione della posizione. |

Pos. zero adjust (007) (sensori pressione relativa)

| | |
|---------------------------------|---|
| Autorizzazione scrittura | Operatore/Manutenzione/Esperto |
| Descrizione | Regolazione della posizione di zero – occorre conoscere la differenza di pressione tra lo zero (setpoint) e la pressione misurata. |
| Esempio | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valore misurato = 2,2 mbar (0,033 psi) ■ Correggere il valore misurato tramite il parametro "Pos. zero adjust" e con l'opzione "Confirm". Significa che, alla pressione presente si assegna il valore 0,0. ■ Valore misurato (dopo la regolazione della posizione di zero) = 0,0 mbar ■ Viene corretto anche il valore corrente. |
| Selezione | <ul style="list-style-type: none"> ■ Conferma ■ Annulla |
| Impostazione di fabbrica | Annulla |

Calib. offset (192) / (008) (sensore pressione assoluta)

| | |
|---------------------------------|--|
| Autorizzazione scrittura | Manutenzione/Esperto |
| Descrizione | Regolazione della posizione – la differenza di pressione tra il setpoint e la pressione misurata. |
| Esempio | <ul style="list-style-type: none"> ■ Valore misurato = 982,2 mbar (14,73 psi) ■ Si corregge il valore misurato con quello inserito, ad esempio 2,2 mbar (0,033 psi) tramite il parametro "Calib. offset". Significa che alla pressione presente 980,0 mbar (14,7 psi) si assegna il valore. ■ Valore misurato (dopo la regolazione della posizione di zero) = 980,0 mbar (14,7 psi) ■ Viene corretto anche il valore corrente. |
| Impostazione di fabbrica | 0.0 |

8.2 Configurazione della misura di pressione

8.2.1 Taratura senza pressione di riferimento (taratura a secco)


Esempio:


In questo esempio, un dispositivo con un sensore 400 mbar (6 psi) è configurato per il campo di misura 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi), ossia vengono assegnati rispettivamente 0 mbar e 300 mbar (4,5 psi).

Prerequisito:

In questo caso si tratta di una taratura teorica, ossia si conoscono i valori di pressione per la soglia minima e massima del campo.



A causa dell'orientamento del dispositivo, il valore misurato può subire una deriva di pressione, ossia il valore misurato è diverso da zero in condizioni di assenza di pressione. Per informazioni sulla modalità di esecuzione della regolazione della posizione, vedere →  22.

| | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Selezionare la modalità di misura "Pressione" tramite il parametro "Modo misura". Percorso menu: Configuraz. → Modo misura  AVVERTENZA Una modifica della modalità di misura ha effetto sul campo (URV - valore di fondo scala) Può causare la trascinazione del prodotto. ► Se si modifica la modalità di misura, l'impostazione del campo (URV - valore di fondo scala) deve essere verificata nel menu operativo "Configuraz." e, se necessario, regolata. |
| 2 | Selezionare l'unità di pressione tramite il parametro "Unità ing. pres.", ad esempio "mbar". Percorso menu: Configuraz. → Unità ing. pres. |
| 3 | Se necessario, riportare "Valore d'uscita" del blocco degli ingressi analogici , , descrizioni dei parametri per "Riduzione scala valori misurati" e "Scala di uscita". |
| 4 | Risultato: Il campo di misura è configurato per 0 ... +300 mbar (0 ... 4,5 psi). |



71555513

www.addresses.endress.com
