


Инструкция по эксплуатации **Levelflex FMP51, FMP52, FMP54** **PROFIBUS PA**

Уровнемер микроимпульсный



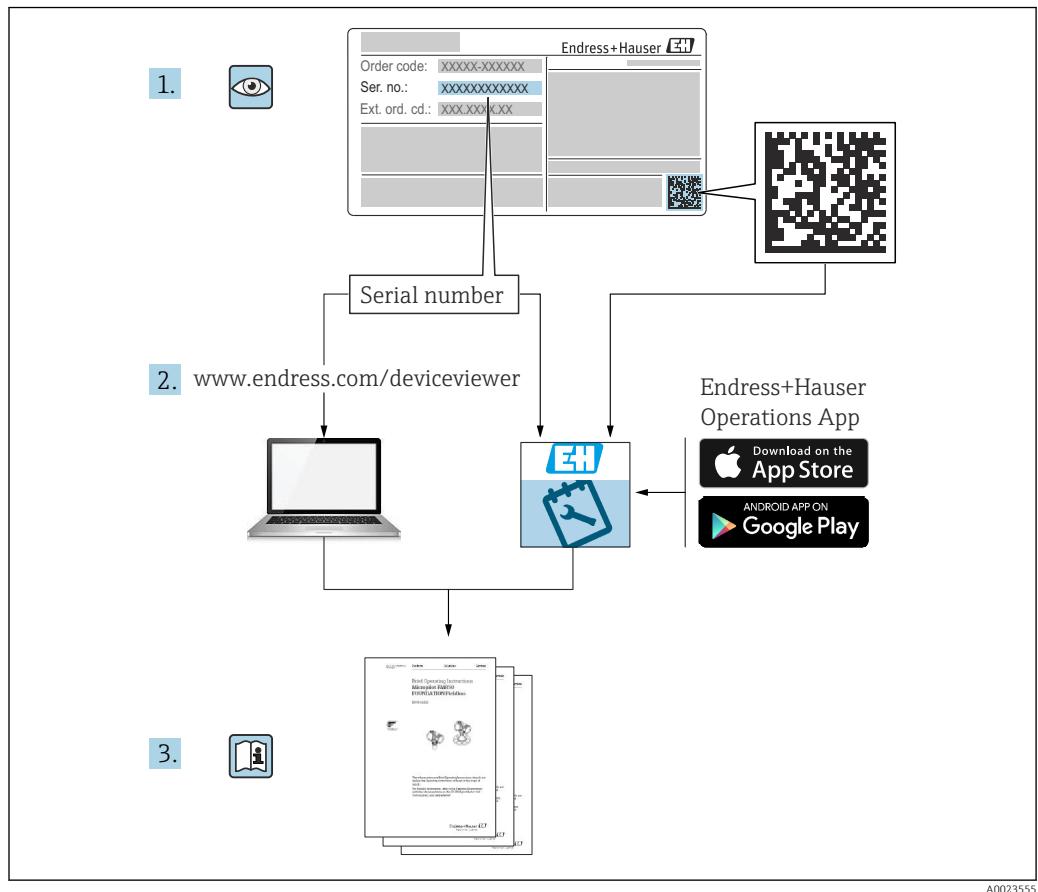

A0023555

Содержание

1 Важная информация о документе	6	6.1.2 Монтаж в стесненных условиях	22
1.1 Назначение документа	6	6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд	24
1.2 Условные обозначения	6	6.1.4 Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) коаксиальных зондов	25
1.2.1 Символы техники безопасности	6	6.1.5 Информация о подключении к процессу	26
1.2.2 Электротехнические символы	6	6.1.6 Монтажные фланцы с покрытием ..	28
1.2.3 Символы для обозначения инструментов	6	6.1.7 Закрепление зонда	29
1.2.4 Описание информационных символов и рисунков	7	6.1.8 Особые условия монтажа	33
1.3 Документация	8	6.2 Монтаж измерительного прибора	45
1.3.1 Техническое описание (TI)	8	6.2.1 Список инструментов	45
1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (KA)	8	6.2.2 Монтаж стержневого зонда прибора FMP54	46
1.3.3 Указания по технике безопасности (XA)	8	6.2.3 Укорачивание зонда	46
1.3.4 Руководство по функциональной безопасности (FY)	8	6.2.4 FMP54 с компенсацией газовой фазы: монтаж стержня зонда	49
1.4 Термины и сокращения	8	6.2.5 Монтаж устройства	50
1.5 Зарегистрированные товарные знаки	9	6.2.6 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении	51
2 Основные указания по технике безопасности	11	6.2.7 Поворот корпуса преобразователя ..	53
2.1 Требования к работе персонала	11	6.2.8 Поворот дисплея	54
2.2 Назначение	11	6.3 проверка после монтажа;	54
2.3 Техника безопасности на рабочем месте	12		
2.4 Эксплуатационная безопасность	12		
2.5 Безопасность изделия	12		
2.5.1 Маркировка CE	13		
2.5.2 Соответствие требованиям ЕАС	13		
3 Описание изделия	14		
3.1 Конструкция изделия	14		
3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55	14		
3.1.2 Корпус электронной части	15		
4 Приемка и идентификация изделия	16		
4.1 Приемка	16		
4.2 Идентификация изделия	16		
4.2.1 Заводская табличка	17		
5 Хранение, транспортировка	18		
5.1 Температура хранения	18		
5.2 Транспортировка изделия до точки измерения	18		
6 Монтаж	20		
6.1 Требования к монтажу	20		
6.1.1 Надлежащая монтажная позиция ..	20		
6.1.2 Монтаж в стесненных условиях	22		
6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд	24		
6.1.4 Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) коаксиальных зондов	25		
6.1.5 Информация о подключении к процессу	26		
6.1.6 Монтажные фланцы с покрытием ..	28		
6.1.7 Закрепление зонда	29		
6.1.8 Особые условия монтажа	33		
6.2 Монтаж измерительного прибора	45		
6.2.1 Список инструментов	45		
6.2.2 Монтаж стержневого зонда прибора FMP54	46		
6.2.3 Укорачивание зонда	46		
6.2.4 FMP54 с компенсацией газовой фазы: монтаж стержня зонда	49		
6.2.5 Монтаж устройства	50		
6.2.6 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении	51		
6.2.7 Поворот корпуса преобразователя ..	53		
6.2.8 Поворот дисплея	54		
6.3 проверка после монтажа;	54		
7 Электрическое подключение	56		
7.1 Требования к подключению	56		
7.1.1 Назначение клемм	56		
7.1.2 Спецификация кабеля	58		
7.1.3 Разъем прибора	58		
7.1.4 Напряжение питания	59		
7.1.5 Защита от перенапряжения	59		
7.2 Подключение прибора	60		
7.2.1 Открывание крышки	60		
7.2.2 Подключение	61		
7.2.3 Штепсельные пружинные клеммы ..	61		
7.2.4 Закрывание крышки клеммного отсека	62		
7.3 Проверки после подключения	62		
8 Методы управления	63		
8.1 Обзор	63		
8.1.1 Локальное управление	63		
8.1.2 Управление с помощью дистанционного дисплея и устройства управления FNX50	64		
8.1.3 Дистанционное управление	64		
8.2 Структура и функции меню управления	66		
8.2.1 Структура меню управления	66		
8.2.2 Уровни доступа и соответствующие им полномочия	68		
8.2.3 Доступ к данным – безопасность ..	68		
8.3 Блок управления и дисплея	74		
8.3.1 Отображение	74		

8.3.2	Элементы управления	77	12.7	История разработки встроенного ПО	109
8.3.3	Ввод чисел и текста	78	13	Техническое обслуживание	110
8.3.4	Открывание контекстного меню	79	13.1	Очистка наружной поверхности	110
8.3.5	Отображение огибающей кривой на блоке управления и индикации	81	13.2	Общие инструкции по очистке	110
9	Интеграция в сеть PROFIBUS	81	14	Ремонт	111
9.1	Общие сведения об основном файле прибора (GSD)	81	14.1	Общая информация	111
9.2	Настройка адреса прибора	82	14.1.1	Принцип ремонта	111
	9.2.1 Аппаратная адресация	82	14.1.2	Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты	111
	9.2.2 Программная адресация	82	14.1.3	Замена модулей электроники	111
10	Ввод в эксплуатацию с помощью Мастера настроек	84	14.1.4	Замена прибора	111
11	Ввод в эксплуатацию с использованием меню управления	85	14.2	Запасные части	112
11.1	Функциональная проверка	85	14.3	Возврат	112
11.2	Настройка языка управления	85	14.4	Утилизация	113
11.3	Проверка референсного расстояния	85	15	Вспомогательное оборудование	114
11.4	Настройка измерения уровня	87	15.1	Вспомогательное оборудование для конкретных устройств	114
11.5	Настройка измерения уровня границы раздела фаз	89	15.1.1	Защитный козырек от погодных явлений	114
11.6	Запись референсной огибающей кривой	91	15.1.2	Монтажный кронштейн для корпуса электроники	115
11.7	Настройка локального дисплея	92	15.1.3	Удлинитель стержня/ центрирующее устройство	116
	11.7.1 Заводская настройка локального дисплея для измерения уровня	92	15.1.4	Монтажный комплект, изолированный	117
	11.7.2 Заводская настройка локального дисплея для измерения границы раздела фаз	92	15.1.5	Центрирующая звездочка	118
	11.7.3 Регулировка локального дисплея	92	15.1.6	Центрирующий груз	121
11.8	Управление конфигурацией	93	15.1.7	Выносной дисплей FNX50	122
11.9	Защита параметров настройки от несанкционированного доступа	94	15.1.8	Защита от перенапряжения	123
12	Диагностика и устранение неисправностей	95	15.1.9	Модуль Bluetooth BT10 для приборов HART	124
12.1	Устранение неисправностей общего характера	95	15.2	Аксессуары для связи	125
	12.1.1 Общие ошибки	95	15.3	Аксессуары для обслуживания	125
	12.1.2 Ошибки настройки параметров	96	15.4	Системные компоненты	126
12.2	Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее	98	16	Меню управления	127
	12.2.1 Диагностическое сообщение	98	16.1	Обзор меню управления (дисплей)	127
	12.2.2 Вызов мер по устранению ошибок	100	16.2	Обзор меню управления (программное обеспечение)	135
12.3	Диагностическое событие в программном обеспечении	101	16.3	Меню "Настройка"	142
12.4	Перечень диагностических сообщений	102	16.3.1	Мастер "Карта маски"	156
12.5	Список диагностических событий	104	16.3.2	Подменю "Analog input 1 до 6"	157
12.6	Журнал событий	106	16.3.3	Подменю "Расширенная настройка"	159
	12.6.1 История событий	106	16.4	Меню "Диагностика"	211
	12.6.2 Фильтрация журнала событий	107	16.4.1	Подменю "Перечень сообщений диагностики"	213
	12.6.3 Обзор информационных событий	107	16.4.2	Подменю "Журнал событий"	214

16.4.8 Подменю "Проверка прибора"	229
16.4.9 Подменю "Heartbeat"	231
Алфавитный указатель	232

1 Важная информация о документе

1.1 Назначение документа

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации изделия, приемки и хранения, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, техническим обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения

1.2.1 Символы техники безопасности

ОПАСНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы



Переменный ток



Постоянный и переменный ток



Постоянный ток



Заземляющее соединение

Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.

Защитное заземление (PE)

Клемма заземления должна быть подсоединенна к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

1.2.3 Символы для обозначения инструментов



Отвертка с крестообразным наконечником (Phillips)



Отвертка с плоским наконечником



Отвертка со звездообразным наконечником (Торх)



Шестигранный ключ



Рожковый гаечный ключ

1.2.4 Описание информационных символов и рисунков

Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.

Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

1, 2, 3

Серия шагов



Результат шага



Внешний осмотр



Управление с помощью программного обеспечения



Параметр, защищенный от изменения

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды

Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Термостойкость соединительных кабелей

Определяет минимальную термостойкость соединительных кабелей.

1.3 Документация

В разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser содержится документация следующих типов (www.endress.com/downloads):

i Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами.

- Программа *Device Viewer*www.endress.com/deviceviewer: введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение *Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

1.3.1 Техническое описание (ТИ)

Пособие по планированию

В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.

1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (КА)

Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

1.3.3 Указания по технике безопасности (ХА)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.

i На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.

1.3.4 Руководство по функциональной безопасности (FY)

При наличии сертификата SIL руководство по функциональной безопасности (FY) является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации и применяется в дополнение к руководству по эксплуатации, техническому описанию и указаниям по технике безопасности ATEX.

i В руководстве по функциональной безопасности (FY) приведены различные требования, предъявляемые к защитной функции.

1.4 Термины и сокращения

ВА

Руководство по эксплуатации

КА

Краткое руководство по эксплуатации

ТИ

Техническое описание

SD

Сопроводительная документация

ХА

Указания по технике безопасности

PN

Номинальное давление

МРД

Максимальное рабочее давление
Значение МРД указано на заводской табличке.

ToF

Пролетное время

 ϵ_r (значение Dk)

Относительная диэлектрическая проницаемость

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

CDI

Единый интерфейс данных

BD

Блокирующая дистанция: в пределах блокирующей дистанции не анализируются никакие сигналы.

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

CDI

Единый интерфейс данных

PFS

Импульсный/частотный выход/выход состояния (переключающий выход)

1.5 Зарегистрированные товарные знаки

PROFIBUS®

Зарегистрированный товарный знак организации пользователей PROFIBUS, Карлсруэ, Германия

Bluetooth®

Тестовый символ и логотипы *Bluetooth*® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Endress+Hauser осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Apple®

Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc.

Android®

Android, Google Play и логотип Google Play – товарные знаки Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers L.L.C., Уилмингтон, США

TEFLON®

Зарегистрированный товарный знак компании E.I. DuPont de Nemours & Co., Уилмингтон, США

TRI CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак Ladish & Co., Inc., Кеноша, США

NORD-LOCK®

Зарегистрированный товарный знак компании Nord-Lock International AB

FISHER®

Зарегистрированный товарный знак компании Fisher Controls International LLC, Маршалтаун, США

MASONEILAN®

Зарегистрированный товарный знак компании Dresser, Inc., Аддисон, США

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- ▶ Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- ▶ Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Назначение

Применение и рабочая среда

Измерительный прибор, описанный в настоящем руководстве, предназначен только для измерения уровня и границы раздела фаз жидкостей. В зависимости от заказанного исполнения прибор также можно использовать для измерения в потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих средах.

Принимая во внимание предельные значения, указанные в «Технических характеристиках», и условия, перечисленные в руководствах и дополнительной документации, измерительный прибор может использоваться только для следующих измерений:

- ▶ Измеряемые переменные процесса: уровень в резервуаре и (или) граница раздела фаз;
- ▶ Поддающиеся расчету переменные процесса: объем или масса в резервуарах любой формы (рассчитывается на основе уровня с помощью функции линеаризации).

Поддержание надлежащего состояния измерительного прибора во время эксплуатации:

- ▶ используйте измерительный прибор только для тех сред, к воздействию которых достаточно устойчивы смачиваемые части прибора.
- ▶ См. предельные значения в разделе «Технические характеристики».

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

Пояснение относительно пограничных ситуаций:

- ▶ Сведения о специальных жидкостях, в том числе жидкостях для очистки: специалисты Endress+Hauser готовы предоставить всю необходимую информацию, касающуюся устойчивости к коррозии материалов, находящихся в контакте с жидкостями, но не несут какой-либо ответственности, и не предоставляют каких бы то ни было гарантий.

Остаточные риски

За счет теплопередачи от процесса, а также вследствие рассеивания мощности электронных компонентов корпус электронной части и встроенные компоненты

(например, модуль дисплея, главный электронный модуль и электронный модуль ввода/вывода) могут нагреться до 80 °C (176 °F). Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре среды.

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!

- ▶ При высокой температуре технологической среды следует обеспечить защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с датчиком необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ в соответствии с федеральным или национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

При использовании зондов с разборными стержнями возможно проникновение среды в соединения между отдельными деталями стержня. Эта среда может выходить наружу при ослаблении соединений. При работе с опасными (например, агрессивными или токсичными) средами это может привести к травмам.

- ▶ При разборке соединений между отдельными деталями стержня зонда используйте средства защиты, предназначенные для работы с данной средой.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- ▶ Эксплуатируйте прибор только в том случае, если он находится в надлежащем техническом состоянии, без ошибок и неисправностей.
- ▶ Оператор несет ответственность за бесперебойную работу прибора.

Модификация прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность:

- ▶ Если модификация все же необходима, обратитесь за консультацией к изготовителю.

Ремонт

Чтобы постоянно поддерживать эксплуатационную безопасность и надежную работу прибора, необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ Ремонт прибора возможен только при наличии специального разрешения.
- ▶ Соблюдайте федеральные/национальные нормы, относящиеся к ремонту электрооборудования.
- ▶ Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары, поставляемые изготовителем прибора.

Взрывоопасная зона

Чтобы устраниТЬ опасность для людей или установки при использовании прибора во взрывоопасной зоне (например, при обеспечении взрывозащиты или безопасности эксплуатации резервуара, работающего под давлением), необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ Проверьте заводскую табличку и убедитесь в том, что заказанный прибор можно использовать по назначению во взрывоопасной зоне.
- ▶ Ознакомьтесь с характеристиками, приведенными в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства.

2.5 Безопасность изделия

Описываемый прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и

поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Изделие соответствует общим стандартам безопасности и законодательным требованиям.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

- ▶ Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

2.5.1 Маркировка CE

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕС.

Нанесением маркировки CE изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

2.5.2 Соответствие требованиям ЕАС


Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых нормативных документов ЕАС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕАС.

Нанесением маркировки ЕАС изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия

3.1.1 Lelevelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55

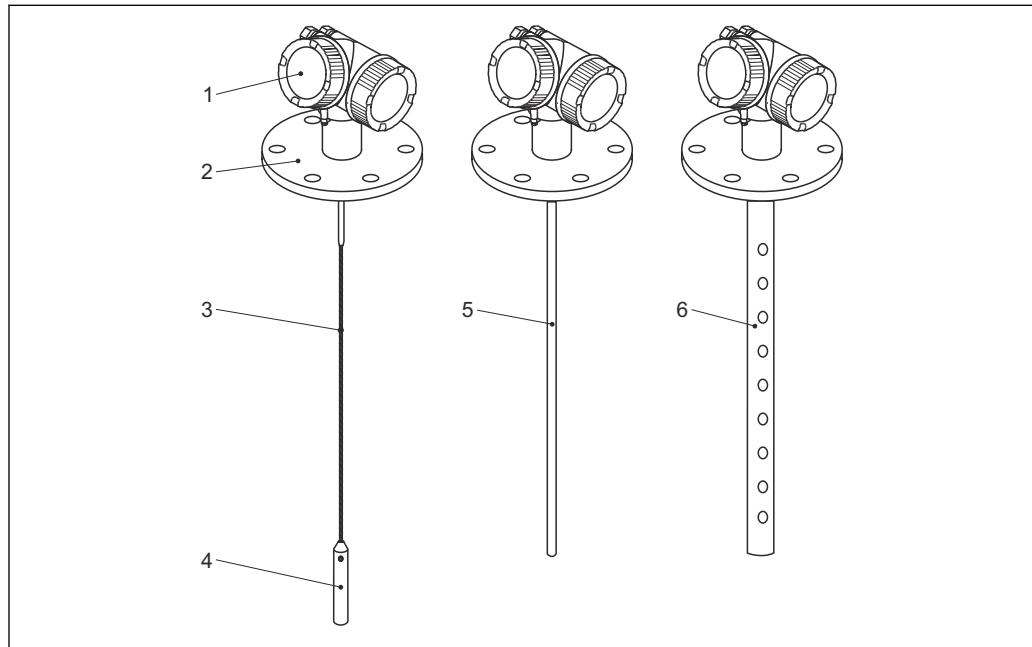


A0012399

■ 1 Конструкция *Lelevelflex*

- 1 Корпус электронной части
- 2 Присоединение к процессу (фланцевое)
- 3 Тросовый зонд
- 4 Груз на конце зонда
- 5 Стержневой зонд
- 6 Коаксиальный зонд

3.1.2 Корпус электронной части

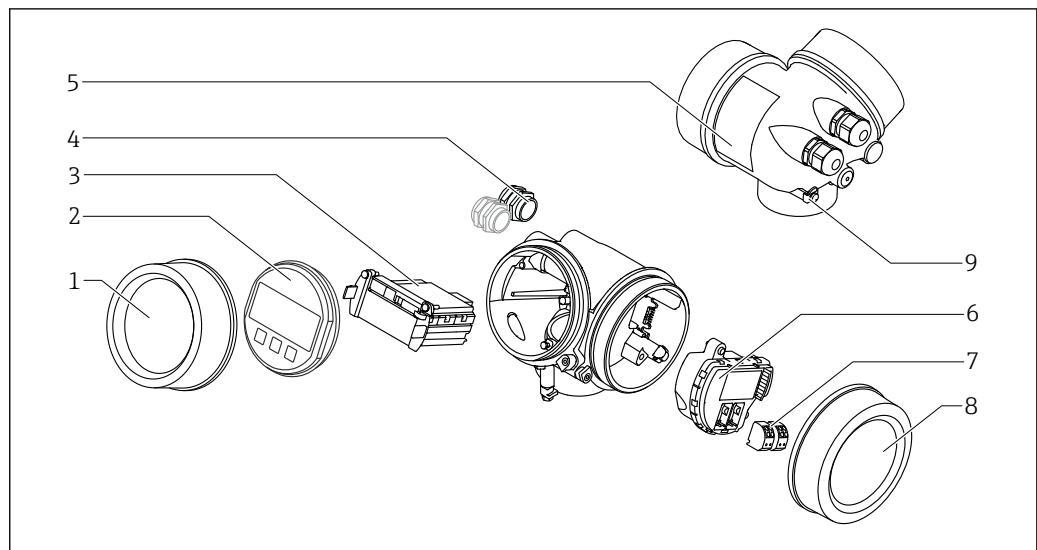

A0012422

■ 2 Конструкция корпуса электронной части

- 1 Крышка отсека электронной части
- 2 Дисплей
- 3 Главный электронный модуль
- 4 Кабельное уплотнение (1 или 2 в зависимости от исполнения прибора)
- 5 Заводская табличка
- 6 Электронный модуль ввода/вывода
- 7 Клеммы (пружинные штепсельные клеммы)
- 8 Крышка клеммного отсека
- 9 Клемма заземления

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

При приемке прибора проверьте следующее:

- Соответствуют ли коды заказа, указанные в накладной, кодам на заводской табличке изделия?
- Изделие не повреждено?
- Данные заводской таблички соответствуют информации в накладной?
- Если применимо (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (ХА)?


 Если даже одно из этих условий не выполнено, обратитесь в свой офис продаж компании Endress+Hauser.

4.2 Идентификация изделия

Идентифицировать измерительный прибор можно по следующим данным:

- технические данные, указанные на заводской табличке;
- Код заказа с разбивкой функций прибора, указанный в транспортной накладной
- ввод серийного номера с заводской таблички в программу *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе;
- Ввод серийного номера с заводской таблички в *Endress+Hauser Operations App* или сканирование двухмерного матричного кода (QR-кода) на заводской табличке с помощью *Endress+Hauser Operations App*: отобразится вся информация об измерительном приборе.

4.2.1 Заводская табличка

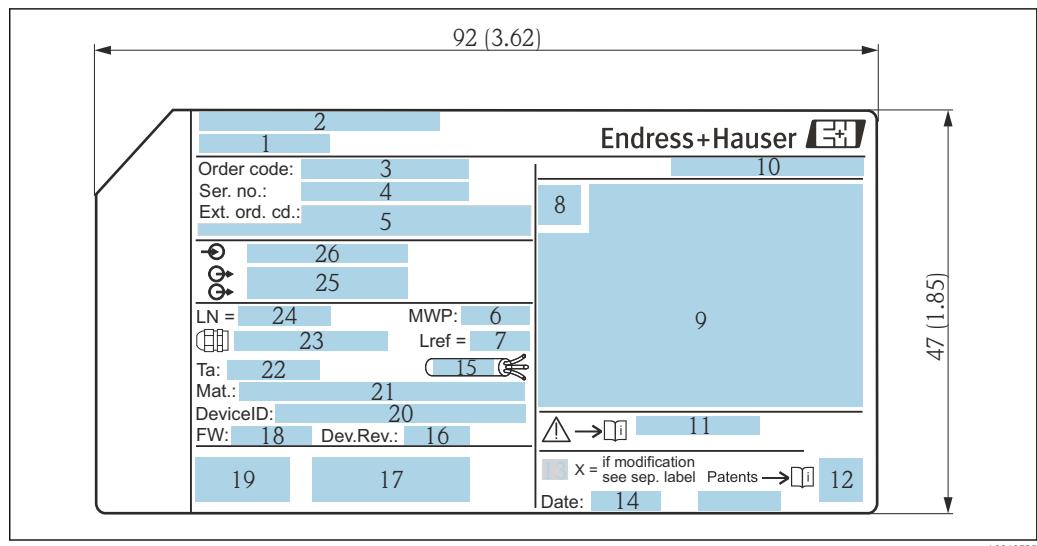

3 Заводская табличка Levelflex; единицы измерения: мм (дюймы)

- 1 Название прибора
- 2 Адрес изготовителя
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Рабочее давление
- 7 Компенсация газовой фазы: эталонная длина
- 8 Символ сертификата
- 9 Данные, связанные с сертификатами и свидетельствами
- 10 Степень защиты: например IP, NEMA
- 11 Номер соответствующих указаний по технике безопасности: например, XA, ZD, ZE
- 12 Двухмерный штрих-код (QR-код)
- 13 Отметка о модификации
- 14 Дата изготовления: год-месяц
- 15 Допустимый диапазон температуры для кабеля
- 16 Исполнение прибора (Dev.Rev.)
- 17 Дополнительная информация об исполнении прибора (сертификаты, одобрения, протоколы передачи данных): например, SIL, PROFIBUS
- 18 Версия встроенного ПО (FW)
- 19 Маркировки CE, C-Tick
- 20 ID прибора
- 21 Материалы, контактирующие с технологической средой
- 22 Допустимая температура окружающей среды (T_a)
- 23 Размер резьбы кабельного уплотнения
- 24 Длина зонда
- 25 Выходные сигналы
- 26 Сетевое напряжение

i На заводской табличке указывается не более 33 символов расширенного кода заказа. Если расширенный код заказа содержит еще символы, то их невозможно указать. Тем не менее, полный расширенный код заказа можно просмотреть в меню управления прибора: параметр **Расширенный заказной код 1 до 3**.

5 Хранение, транспортировка

5.1 Температура хранения

- Допустимая температура хранения: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F)
- Используйте оригинальную упаковку.
- Опция для приборов FMP51 и FMP54: -50 до +80 °C (-58 до +176 °F)
Этот диапазон действует, если опция JN «Температура окружающей среды для преобразователя» -50 °C (-58 °F) была выбрана в коде заказа 580 «Дополнительные тесты, сертификаты». Если температура постоянно составляет меньше -40 °C (-40 °F), то можно предположить повышение вероятности отказов.


5.2 Транспортировка изделия до точки измерения

⚠ ОСТОРОЖНО

Корпус или стержень может быть поврежден или оторван.

Опасность травмирования!

- ▶ Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу.
- ▶ Всегда закрепляйте подъемное оборудование (стропы, проушины и т. п.) за технологическое соединение и никогда не поднимайте прибор за корпус или зонд. Обращайте внимание на расположение центра тяжести прибора, чтобы прибор не наклонялся и не мог неожиданно соскользнуть.
- ▶ Соблюдайте указания по технике безопасности и условия транспортировки, действующие для приборов массой более 18 кг (39,6 фунта) (МЭК 61010).

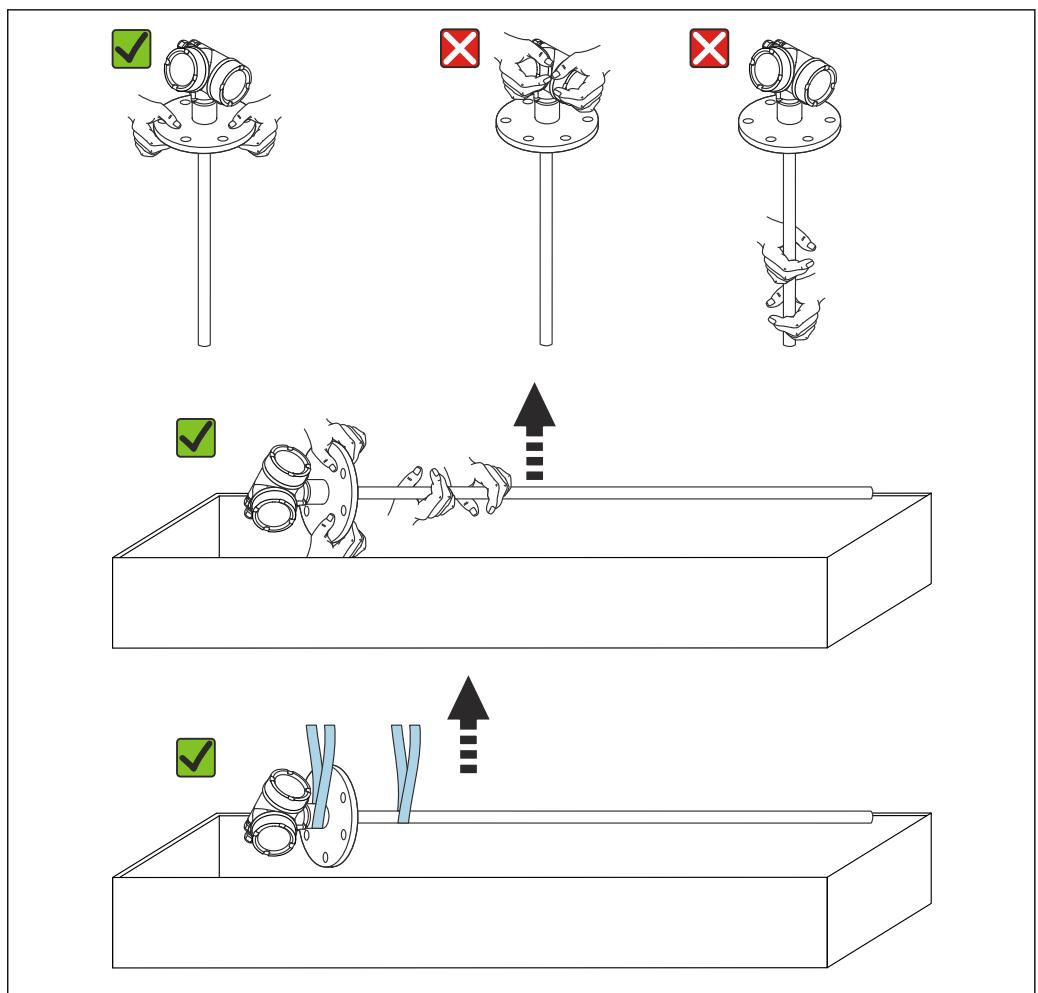


A0013920

6 Монтаж

6.1 Требования к монтажу

6.1.1 Надлежащая монтажная позиция

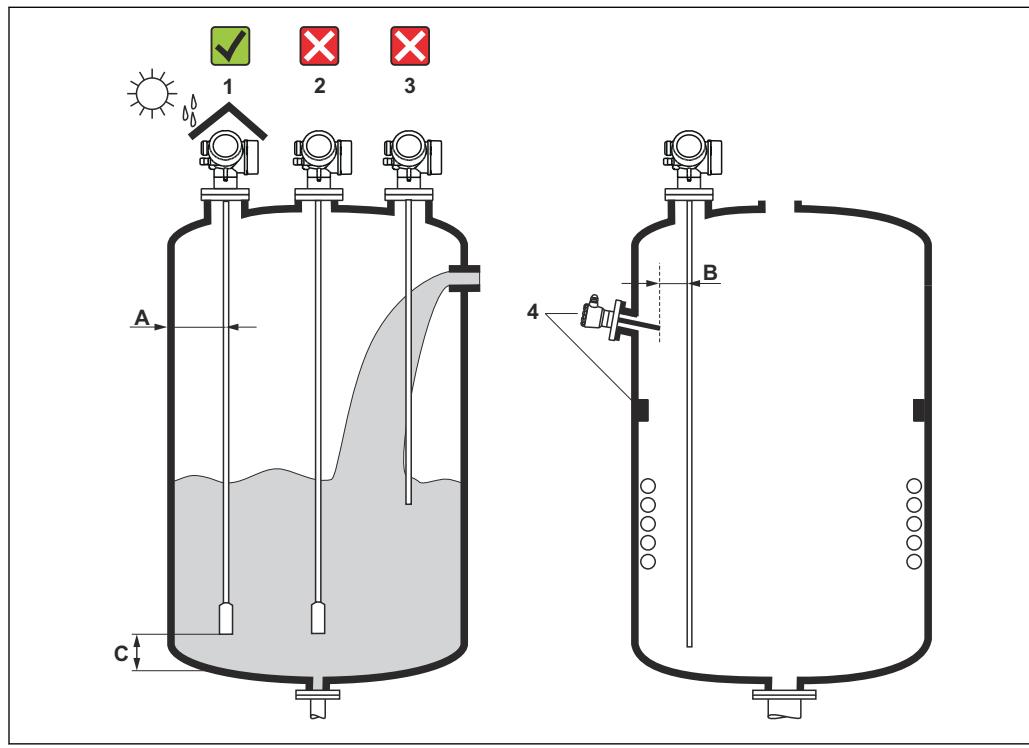

■ 4 Условия монтажа Levelflex

Требования в отношении зазоров

- Расстояние (A) между стенкой резервуара и стержневым и тросовым зондами:
 - С гладкими металлическими стенками: > 50 мм (2 дюйм)
 - С пластмассовыми стенками: > 300 мм (12 дюйм) до металлических деталей вне резервуара
 - С бетонными стенками: > 500 мм (20 дюйм), в противном случае доступный диапазон измерения может быть сокращен.
- Расстояние (B) между стержневым зондом и внутренними элементами (3): > 300 мм (12 дюйм)
- При использовании более одного Levelflex:
 - минимальное расстояние между осями датчиков: 100 мм (3,94 дюйм).
- Расстояние (C) от конца зонда до дна резервуара:
 - тросовый зонд: > 150 мм (6 дюйм);
 - стержневой зонд: > 10 мм (0,4 дюйм);
 - коаксиальный зонд: > 10 мм (0,4 дюйм).

i Коаксиальные зонды можно монтировать на любом расстоянии от стенок и внутренних элементов.

Дополнительные условия

- При монтаже вне помещения можно установить козырек (1) для защиты прибора от экстремальных погодных условий.
- В металлических резервуарах: не рекомендуется монтировать зонд в центре резервуара (2), поскольку это может привести к усилению эхо-сигнала помех. Если невозможно избежать установки в центре, то после ввода прибора в эксплуатацию крайне необходимо выполнить сканирование и подавление эхо-сигнала помех.
- Не устанавливайте зонд в поток загружаемой среды (3).
- Избегайте изгибаия тросового зонда во время установки или эксплуатации (например, при перемещении среды к стене бункера), выбрав оптимальное место для монтажа.


i В случае подвешенных тросовых зондов (конец зонда не закреплен на дне) расстояние между тросом зонда и внутренними фитингами, которое может изменяться из-за движения продукта, никогда не должно быть меньше 300 mm (12 in). Периодическое соприкосновение между концевым грузом зонда и дном резервуара не влияет на точность измерения, если диэлектрическая проницаемость (DC) среды составляет не менее 1,8.

i При монтаже корпуса в нише (например, в бетонном перекрытии), соблюдайте минимальное расстояние 100 mm (4 дюйм) между крышкой разъемного блока/отсека электроники и стеной. В противном случае клеммный отсек/отсек электроники после установки будет недоступен.

6.1.2 Монтаж в стесненных условиях

Монтаж с зондом в раздельном исполнении

Прибор с зондом в раздельном исполнении пригоден для применения в ограниченном монтажном пространстве. В этом случае корпус электроники монтируется отдельно от зонда.

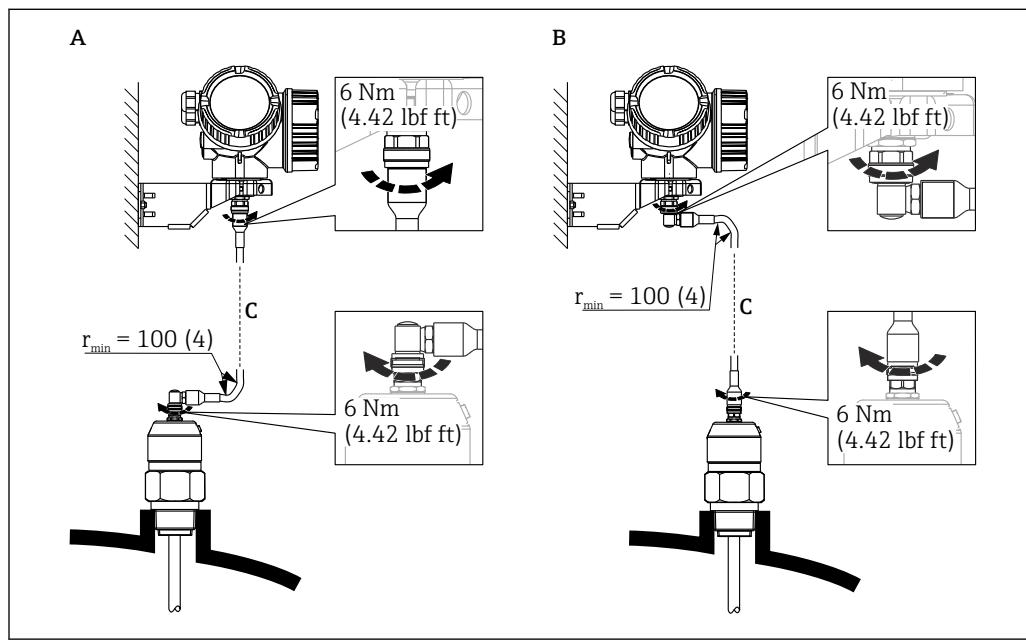


A0014794

- A Угловая вилка к зонду
- B Угловая вилка к корпусу электронной части
- C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

- Спецификация, позиция 600 «Исполнение зонда»:
 - версия MB «Датчик в раздельном исполнении, кабель 3 м»;
 - версия MC «Датчик в раздельном исполнении, кабель 6 м»;
 - версия MD «Датчик в раздельном исполнении, кабель 9 м»;
- Соединительный кабель входит в комплект поставки этих версий.
минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 inch);
- Монтажный кронштейн для корпуса электроники входит в комплект поставки прибора в этих исполнениях. Опции монтажа:
 - настенный монтаж.
 - Монтаж на стойку или трубу диаметром от DN32 до DN50 (от 1-1/4 до 2 дюймов)
- Соединительный кабель, оснащенный одной прямой и одной угловой вилкой (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединенена к зонду или корпусу электронной части.

i Зонд, электроника и соединительный кабель взаимно совместимы и помечены общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковыми серийными номерами.

Разборные зонды

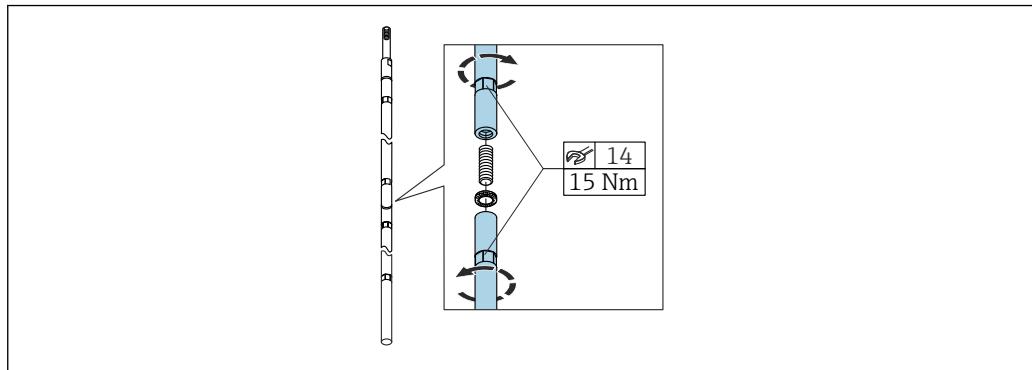

A0021647

Использование разборных стержневых зондов ($\varnothing 16$ мм) рекомендуется в стесненных условиях монтажа (ограниченное расстояние до потолка).

- Максимальная длина зонда 10 м (394 дюйм)
- Максимально допустимая боковая нагрузка 30 Нм
- Зонды могут разбираться на несколько частей следующей длины:
 - 500 мм (20 дюйм)
 - 1 000 мм (40 дюйм)

i Соединения между отдельными сегментами стержня закрепляются шайбами Nord Lock. Монтируйте предварительно собранные шайбы парами: рабочей поверхностью к рабочей поверхности.

6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд

Допустимая растягивающая нагрузка для тросовых зондов

FMP51

Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316

5 kN

Трос 4 мм (1/6 дюйма), сплав Alloy C

5 kN

Трос 4 мм (1/6 дюйма) PFA>316L

1 kN

FMP52

Трос 4 мм (1/6 дюйма) PFA>316

2 kN

FMP54

Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316

10 kN

Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) стержневых зондов

FMP51

Стержень 8 мм (1/3 дюйма) 316L

10 Нм

Стержень 12 мм (1/2 дюйма) 316L

30 Нм

Стержень 12 мм (1/2 дюйма) AlloyC

30 Нм

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L, разборный

30 Нм

FMP52

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) PFA>316L

30 Нм

FMP54

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L

30 Нм

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L, разборный

30 Нм

Поперечная нагрузка (изгибающий момент) под влиянием потока

Формула расчета изгибающего момента M , действующего на зонд:

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0,5 \times L)$$

где:

c_w : коэффициент трения

ρ (кг/м³): плотность среды

v (м/с): скорость потока среды перпендикулярно стержню зонда

d (м): диаметр стержня зонда

L (м): уровень

L_N (м): длина зонда


Пример расчета

Коэффициент трения $c_w = 0,9$ (предполагается турбулентный поток – высокое число Рейнольдса)


Плотность ρ (кг/м³] 1000 (например, вода)

Диаметр зонда d (м) 0,008

$L = L_N$ (неблагоприятные условия)

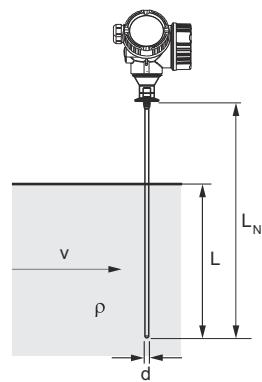

A0014175

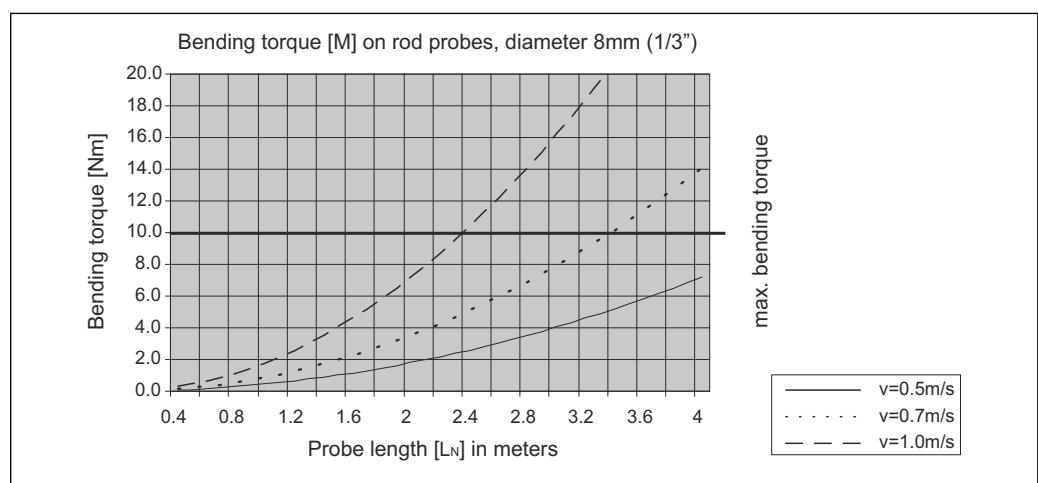

A0014182-RU

6.1.4 Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) коаксиальных зондов

FMP51

Зонд Ø 21,3 мм 316L
60 Нм

Зонд Ø 42,4 мм 316L
300 Нм

Зонд Ø 42,4 мм AlloyC
300 Нм


FMP54

Зонд Ø 42,4 мм 316L
300 Нм

6.1.5 Информация о подключении к процессу

i Зонды крепятся к резьбовому или фланцевому присоединению к процессу. Если во время монтажа существует опасность соприкосновения зонда с дном резервуара, зонд необходимо укоротить и зафиксировать.

Резьбовое соединение

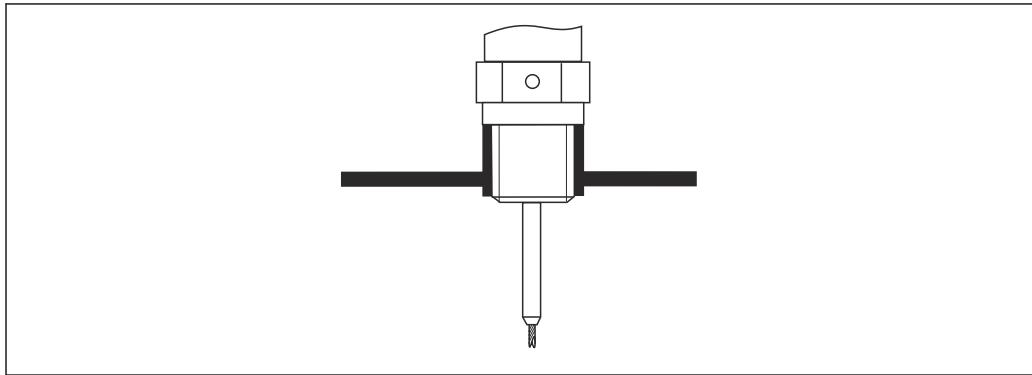

A0015121

■ 5 Монтаж с резьбовым соединением; вровень с верхом резервуара

Уплотнение


Резьба и тип уплотнения соответствуют стандарту DIN 3852, часть 2 (резьбовая заглушка, форма А).

Можно использовать следующие типы уплотнительных колец:

- Для резьбы G3/4 дюйма: В соответствии с DIN 7603 с размерами 27 мм × 32 мм
- Для резьбы G1/-1/2 дюйма: В соответствии с DIN 7603 с размерами 48 мм × 55 мм

В соответствии с этим стандартом в форме А, С или D используйте уплотнительное кольцо и материал, который устойчив в данных условиях применения.

Монтаж в патрубке

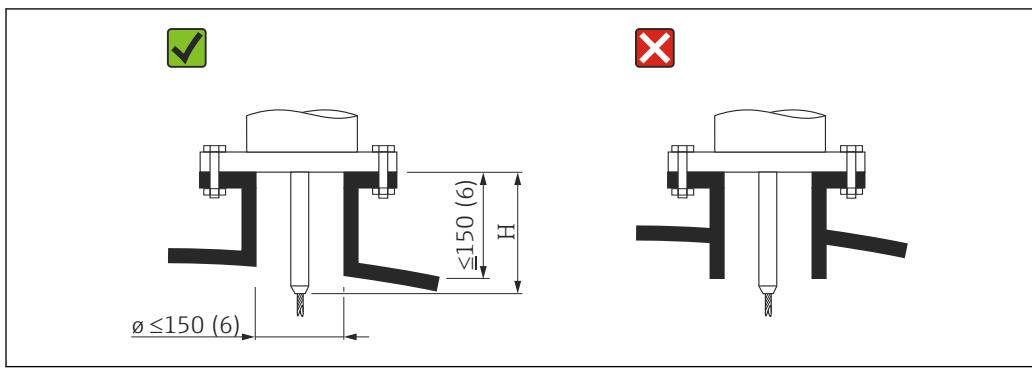

H Длина центрирующего стержня или жесткой части тросового зонда

- Допустимый диаметр патрубка: ≤ 150 mm (6 in)
При большем диаметре патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.
Для больших патрубков см. раздел «Монтаж в патрубках ≥ DN300».
 - Допустимая высота патрубка: ≤ 150 mm (6 in)
При большей высоте патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.
Патрубки большей высоты по запросу могут заключаться в специальные корпуса (см. разделы «Центрирующий стержень для FMP51 и FMP52» и «Удлинитель/центрирующий стержень HMP40 для FMP54»).
 - Конец патрубка должен располагаться заподлицо с крышкой резервуара во избежание кольцеобразования.
- i** В теплоизолированных резервуарах патрубок должен быть также изолирован для предотвращения образования конденсата.

Центрирующий стержень

В случае с тросовыми зондами может потребоваться исполнение с центрирующим стержнем, чтобы трос не соприкасался со стенкой патрубка во время процесса.

Длина поставляемого по запросу центрирующего стержня определяет максимальную высоту патрубка.

Удлинительный стержень/центрирующее устройство HMP40 для FMP54

Для прибора FMP54 с тросовым зондом дополнительно приобретается удлинительный стержень/центрирующее устройство HMP40 в качестве аксессуара. Этот аксессуар используется, если трос зонда без него может соприкасаться с нижним краем патрубка.


i Этот аксессуар содержит удлинительный стержень, соответствующий высоте патрубка. На этот стержень устанавливают центрирующий диск, если патрубки имеют малый диаметр или измерения проводятся в сыпучих средах.

Эта принадлежность поставляется отдельно от прибора. Соответственно заказывайте зонд меньшей длины.

Центрирующие диски меньших диаметров (DN40 и DN50) можно использовать, только если в патрубке над диском нет значительных налипаний. Патрубок не должен засоряться средой.

Монтаж в патрубках ≥ DN300

Если установка в патрубках ≥ 300 mm (12 дюйм) неизбежна, монтаж должен выполняться в соответствии со следующей схемой, чтобы избежать сигналов помех в ближнем диапазоне.

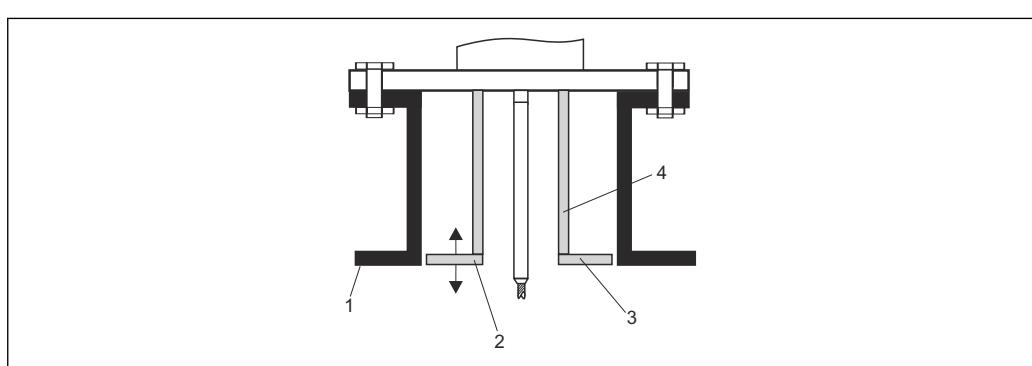

A0014199

- 1 Нижний край патрубка
- 2 Примерно вровень с нижним краем патрубка (± 50 mm)
- 3 Пластина, патрубок Ø 300 mm (12 дюйм) = пластина Ø 280 mm (11 дюйм); патрубок Ø ≥ 400 mm (16 дюйм) = пластина Ø ≥ 350 mm (14 дюйм)
- 4 Трубопровод Ø 150 до 180 mm

6.1.6 Монтажные фланцы с покрытием



Для плакированных фланцев учтите следующее.


- Используйте винты с фланцами в количестве, соответствующем количеству имеющихся отверстий.
- Затяните винты необходимым моментом (см. таблицу).
- Через 24 часа или после первого цикла изменения температуры подтяните винты.
- В зависимости от рабочего давления и рабочей температуры регулярно проверяйте и подтягивайте винты, где это необходимо.

Обычно PTFE-оболочка фланца одновременно служит уплотнением между патрубком и фланцем прибора.

Размер фланца	Количество винтов	Момент затяжки
EN		
DN40/PN40	4	35 до 55 Нм
DN50/PN16	4	45 до 65 Нм
DN50/PN40	4	45 до 65 Нм
DN80/PN16	8	40 до 55 Нм
DN80/PN40	8	40 до 55 Нм
DN100/PN16	8	40 до 60 Нм
DN100/PN40	8	55 до 80 Нм
DN150/PN16	8	75 до 115 Нм
DN150/PN40	8	95 до 145 Нм
ASME		
1½ дюйма/150 фнт	4	20 до 30 Нм
1½ дюйма/300 фнт	4	30 до 40 Нм
2 дюйма/150 фнт	4	40 до 55 Нм
2 дюйма/300 фнт	8	20 до 30 Нм
3 дюйма/150 фнт	4	65 до 95 Нм
3 дюйма/300 фнт	8	40 до 55 Нм
4 дюйма/150 фнт	8	45 до 70 Нм
4 дюйма/300 фнт	8	55 до 80 Нм
6 дюймов/150 фнт	8	85 до 125 Нм
6 дюймов/300 фнт	12	60 до 90 Нм
JIS		
10K 40A	4	30 до 45 Нм
10K 50A	4	40 до 60 Нм
10K 80A	8	25 до 35 Нм
10K 100A	8	35 до 55 Нм
10K 100A	8	75 до 115 Нм

6.1.7 Закрепление зонда

Закрепление тросовых зондов

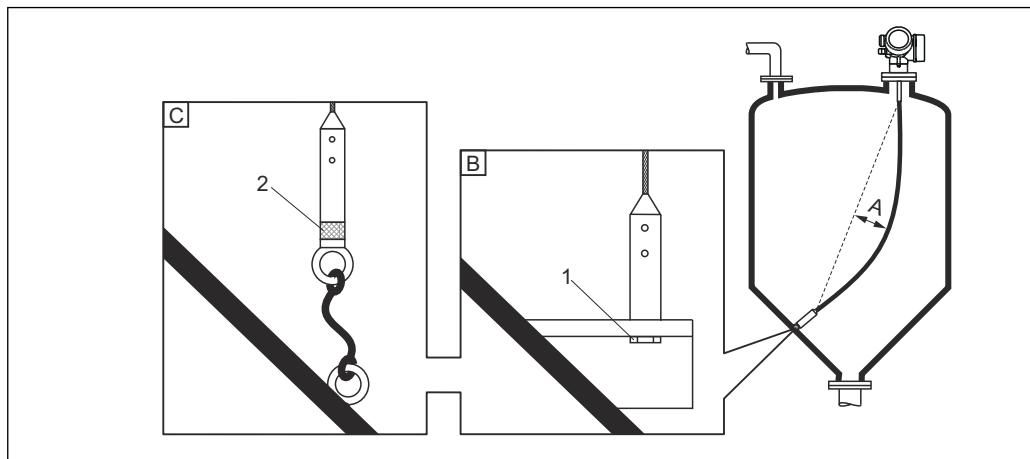

A0012609

A Провисание троса: $\geq 10 \text{ мм}/(1 \text{ м длины зонда})$ ($0,12 \text{ дюйма}/(1 \text{ фут длины зонда})$)

B Надежно заземленный конец зонда

C Надежно изолированный конец зонда


1 Крепежный элемент во внутренней резьбе концевого груза зонда

2 Изолированный крепежный комплект

- Конец тросового зонда необходимо закреплять в следующих случаях.
Если в противном случае зонд временно соприкасается со стенками резервуара, выпускным отверстием, внутренними элементами/балками и другими деталями установки.
- Для фиксации конца зонда в грузе зонда предусмотрена внутренняя резьба.
Трос 4 мм (1/6 дюйма), 316: M14
- При закреплении внизу конец зонда должен быть надежно заземлен или надежно изолирован. Используйте изолированный комплект для крепления, если иначе невозможно закрепить зонд с помощью надежно изолированного соединения.
- Если используется заземленное крепление, необходимо активировать поиск активного эхо-сигнала на конце зонда. В противном случае автоматическая коррекция длины зонда окажется невозможной.
Навигация: Эксперт → Сенсор → Анализ ЕОР → Режим поиска ЕОР
Настройка: опция **Положительный ЕОР**
- Для предотвращения чрезмерного растягивающего усилия (например, вследствие теплового расширения) и риска разрыва троса) трос должен провисать. Требуемое провисание: $\geq 10 \text{ мм}/(1 \text{ м длины зонда})$ ($0,12 \text{ дюйма}/(1 \text{ фут длины зонда})$).
Учитывайте максимально допустимое растягивающее усилие для тросовых зондов.

Закрепление стержневых зондов

- По сертификату WHG: для зондов длиной ≥ 3 м (10 фут) необходима опора.
- В общем случае при горизонтальном потоке (например, от мешалки) или сильных вибрациях стержневые зонды необходимо закреплять.
- Закрепляйте стержневые зонды только за конец зонда.

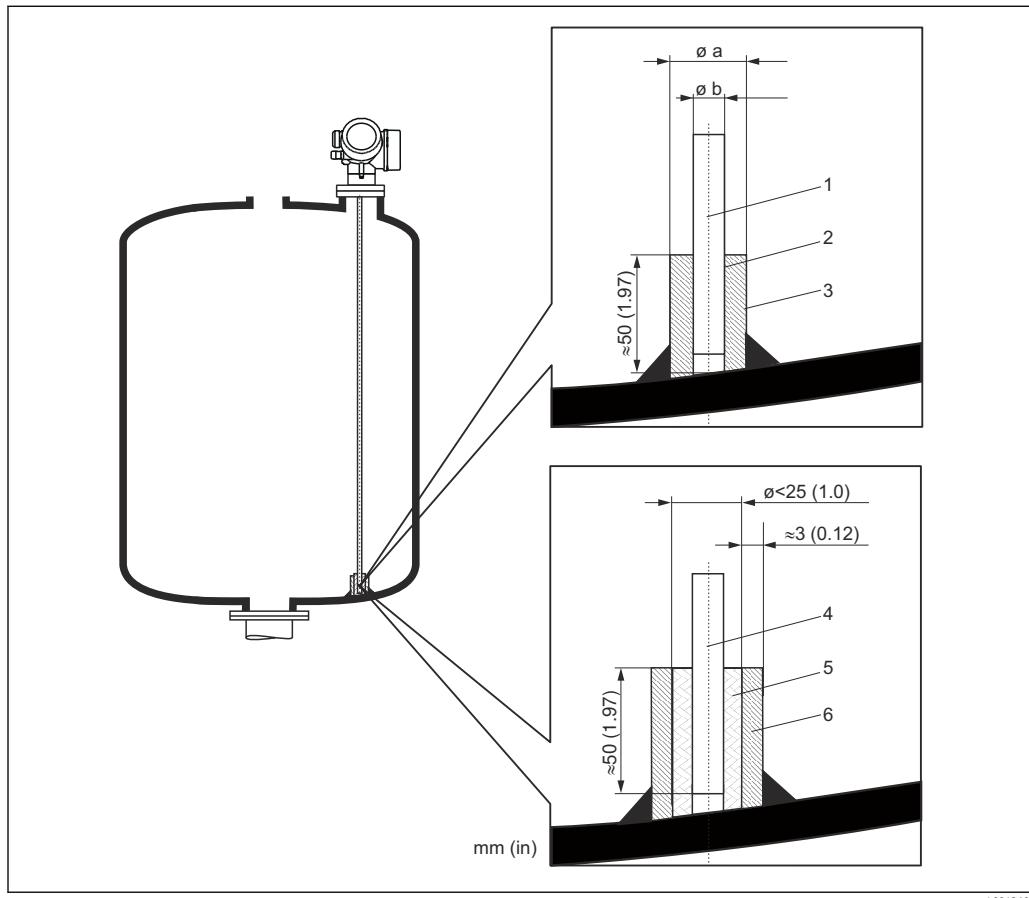

A0012607

Единица измерения мм (дюйм)

- 1 Стержень зонда, без покрытия
- 2 Муфта с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем и муфтой.
- 3 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на месте
- 4 Стержень зонда, с покрытием
- 5 Пластмассовая муфта, например PTFE, PEEK или PPS
- 6 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на месте

Зонд Ø8 мм (0,31 дюйм)

- $a < \varnothing 14$ мм (0,55 дюйм)
- $b = \varnothing 8,5$ мм (0,34 дюйм)

Зонд Ø12 мм (0,47 дюйм)

- $a < \varnothing 20$ мм (0,78 дюйм)
- $b = \varnothing 12,5$ мм (0,52 дюйм)

Зонд Ø16 мм (0,63 дюйм)

- $a < \varnothing 26$ мм (1,02 дюйм)
- $b = \varnothing 16,5$ мм (0,65 дюйм)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ненадежное заземление конца зонда может привести к неправильным измерениям.

- Используйте муфту с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем зонда и муфтой.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Сварка может повредить главный модуль электроники.

- Перед сваркой заземлите зонд и снимите модуль электроники.

Закрепление коаксиальных зондов

По сертификату WHG: для зондов длиной ≥ 3 м (10 фут) необходима опора.

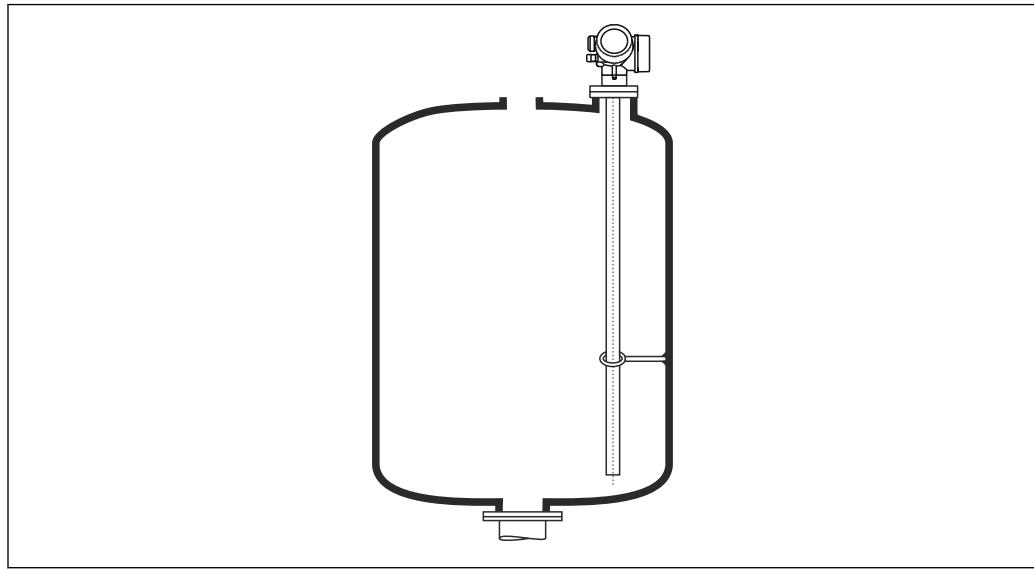


A0012608

Коаксиальные зонды можно закрепить (закрепить) в любой точке заземляющей трубыки.

6.1.8 Особые условия монтажа

Байпасы и успокоительные трубы

- i** Использование центрирующих дисков/звездочек/грузов (поставляются в качестве аксессуаров) рекомендуется при использовании байпасов и успокоительных труб.
- i** Поскольку измерительный сигнал проникает через многие пластмассы, установка в пластмассовых байпасах или успокоительных трубах может дать неверные результаты. По этой причине используйте металлический байпас или успокоительную трубу.

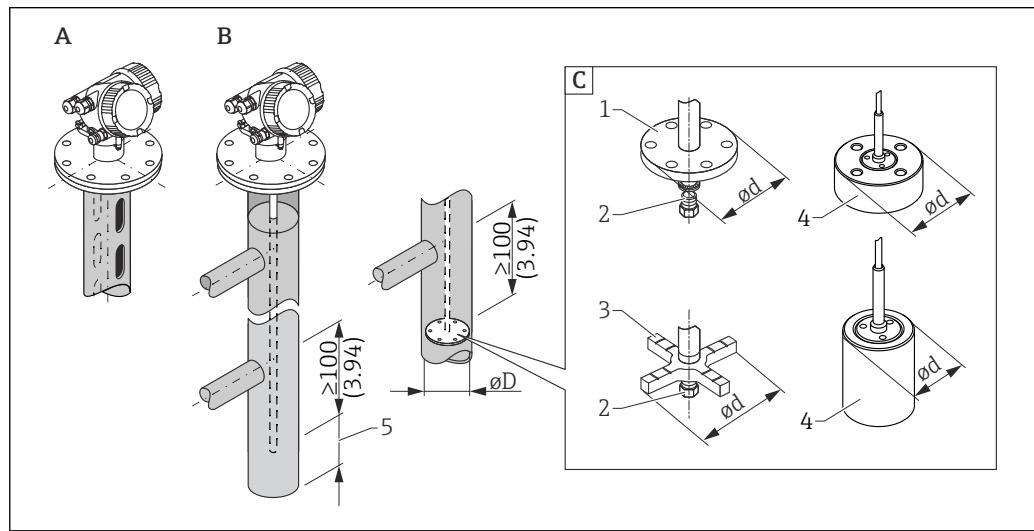

A0039216

■ 6 Единицы измерения: мм (дюймы)

- A Монтаж в успокоительной трубе
 B Монтаж в байпасе
 C Центрирующий диск, центрирующая звездочка или центрирующий груз
 1 Металлический центрирующий диск (316L) для измерения уровня
 2 Крепежный винт; момент затяжки: $25 \text{ Нм} \pm 5 \text{ Нм}$
 3 Неметаллическая центрирующая звездочка (PEEK, PFA), предпочтительно для измерения уровня границы раздела сред
 4 Металлический центрирующий груз (316L) для измерения уровня
 5 Минимальное расстояние между концом зонда и нижней кромкой байпаса 10 мм (0,4 дюйм)

- Диаметр трубопровода: > 40 мм (1,6 дюйм) (для стержневых зондов).
- Стержневой зонд может быть установлен в трубопроводе диаметром до 150 мм (6 дюйм). В трубах большего диаметра рекомендуется использовать коаксиальные зонды.
- Боковые отводы, отверстия, разъемы и сварные швы – с максимальным выступом внутрь 5 мм (0,2 дюйм) – не влияют на измерение.
- Каких-либо изменений диаметра трубы не должно быть.
- Зонд должен быть на 100 мм (4 дюйм) длиннее, чем нижний выход.

- Зонды не должны соприкасаться со стенкой трубы в пределах диапазона измерения. При необходимости следует предусмотреть опору или растяжку для зонда. Все тросовые зонды подготовлены для закрепления в резервуарах (натяжной груз с анкерным отверстием).
 - Если на конце стержня зонда установлен металлический центрирующий диск, сигнал для обнаружения конца зонда определяется достоверно.
- Примечание:** для измерения уровня границы раздела сред рекомендуется использовать неметаллические центрирующие диски из материала PEEK или PFA. При использовании металлических центрирующих дисков важно убедиться в том, что нижняя среда всегда покрывает центрирующий диск. В противном случае возможно ошибочное измерение уровня границы раздела сред.
- Коаксиальные зонды можно использовать при наличии любых ограничений при том условии, что диаметр трубы позволяет их установить.

i Для байпасов с образованием конденсата (воды) и среды с низкой диэлектрической постоянной (например, углеводороды):

Со временем байпас заполняется конденсатом до уровня нижнего выходного патрубка. В результате при низком уровне эхо-сигнал уровня перекрывается эхо-сигналом конденсата. В этом диапазоне выдается сигнал уровня конденсата, а корректное значение выдается только при более высоком уровне. Поэтому убедитесь, что нижний выход 100 мм (4 дюйм) находится ниже самого низкого уровня, подлежащего измерению, и установите металлический центрирующий диск на уровне нижней кромки нижнего отвода.

i В теплоизолированных резервуарах байпас должен быть также изолирован для предотвращения образования конденсата.

Согласование центрирующего диска, центрирующей звездочки или центрирующего груза с диаметром трубы

Металлический центрирующий диск (316L)

для измерения уровня

Центрирующий диск стержня ($\varnothing d$) 45 мм (1,77 дюйм)

для трубы диаметром $\varnothing D$

DN50/2 дюйма – DN65/2½ дюйма

Центрирующий диск стержня ($\varnothing d$) 75 мм (2,95 дюйм)

для трубы диаметром $\varnothing D$

DN80/3 дюйма – DN100/4 дюйма

Центрирующий диск троса ($\varnothing d$) 75 мм (2,95 дюйм)

для трубы диаметром $\varnothing D$

DN80/3 дюйма – DN100/4 дюйма

Металлический центрирующий груз (316L)

для измерения уровня

Центрирующий груз троса ($\varnothing d$) 45 мм (1,77 дюйм), ч 60 мм (2,36 дюйм)

для трубы диаметром $\varnothing D$

DN50/2 дюйма

Центрирующий груз троса ($\varnothing d$) 75 мм (2,95 дюйм), ч 30 мм (1,81 дюйм)

для трубы диаметром $\varnothing D$

DN80/3 дюйма

Центрирующий груз троса ($\varnothing d$) 95 мм (3,74 дюйм), ч 30 мм (1,81 дюйм)

для трубы диаметром $\varnothing D$

DN100/4 дюйма

Неметаллическая центрирующая звездочка (PEEK)


Для измерения уровня и уровня границы раздела фаз, рабочая температура:
–60 до +250 °C (–76 до 482 °F)

Центрирующая звездочка для стержня ($\varnothing d$) 48 до 95 мм (1,89 до 3,74 дюйм)
для трубы диаметром $\varnothing D$
 $\geq DN50/2$ дюйма

Неметаллическая центрирующая звездочка (PFA)


Для измерения уровня и уровня границы раздела фаз, рабочая температура:
–200 до +250 °C (–328 до +482 °F)

Центрирующая звездочка для стержня ($\varnothing d$) 37 мм (1,46 дюйм)
для трубы диаметром $\varnothing D$
 ≥ 40 мм (1,57 дюйм)

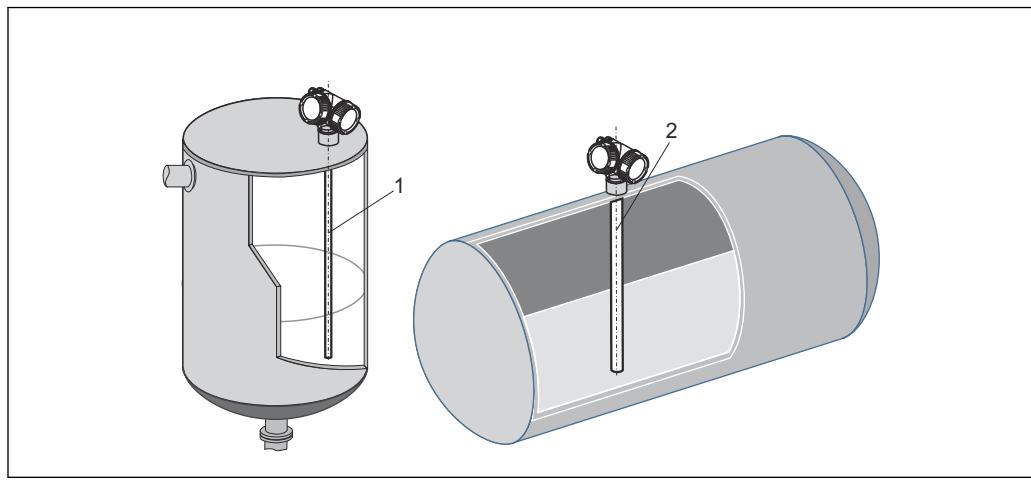Горизонтальные цилиндрические и вертикальные резервуары


1 Коаксиальный зонд

- Любое расстояние от стены при условии исключения случайного контакта.
- Используйте коаксиальный зонд (1) при установке в резервуары с большим количеством внутренних элементов или при наличии внутренних элементов, находящихся рядом с зондом.

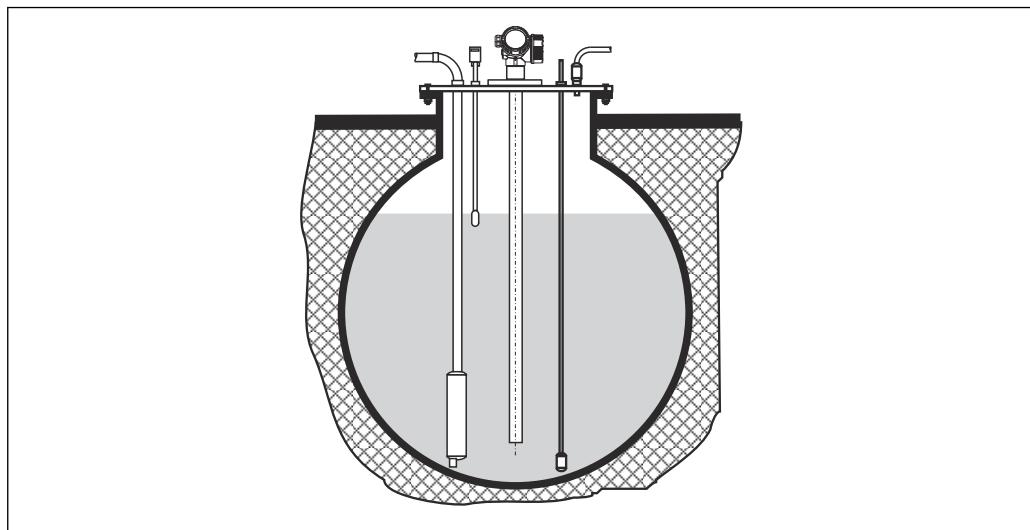Подземные резервуары


A0014142

Используйте коаксиальные зонды, для того чтобы избежать отражения сигнала от стенок патрубков большого диаметра.

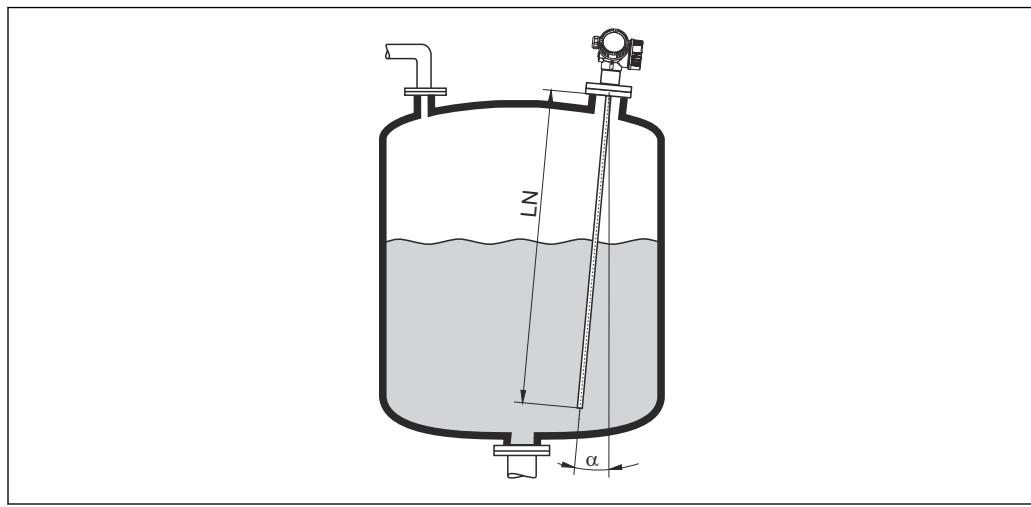Монтаж под углом

- С целью снижения механической нагрузки зонд следует монтировать максимально близко к вертикальному положению.
- Если зонд монтируется под углом, длина зонда должна быть уменьшена в зависимости от угла установки.
 - α 5 град: LN_{\max} . 4 м (13,1 фут)
 - α 10 град: LN_{\max} . 2 м (6,6 фут)
 - α 30 град: LN_{\max} . 1 м (3,3 фут)

Неметаллические резервуары

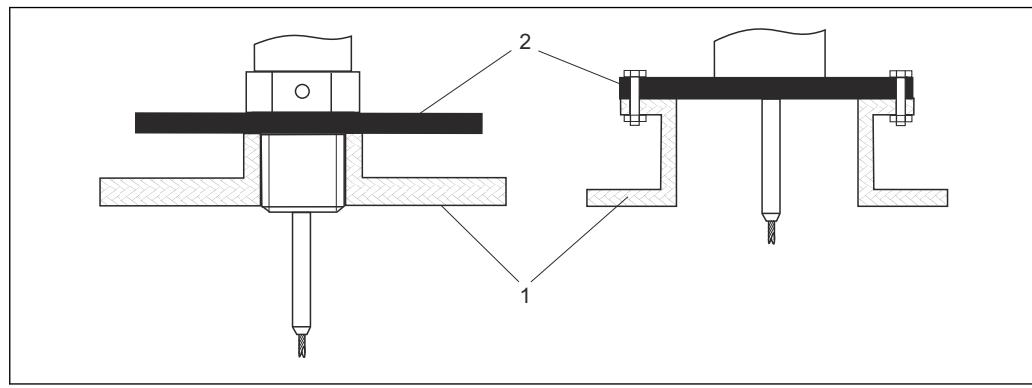

- 1 Неметаллический резервуар
2 Металлический лист или металлический фланец


Для обеспечения достоверных результатов измерения при монтаже на неметаллические резервуары

- Используйте устройство с металлическим фланцем (минимальный размер DN50/2 дюйма).
- В качестве альтернативы: смонтируйте на зонд на месте присоединения к процессу металлический лист диаметром не менее 200 mm (8 in).

 При использовании коаксиального зонда наличие металлической поверхности в зоне присоединения к процессу не требуется.

Пластмассовые и стеклянные резервуары: монтаж зонда на внешнюю стенку

Для измерения в пластмассовых и стеклянных сосудах зонд также можно установить на внешней стенке при определенных условиях.

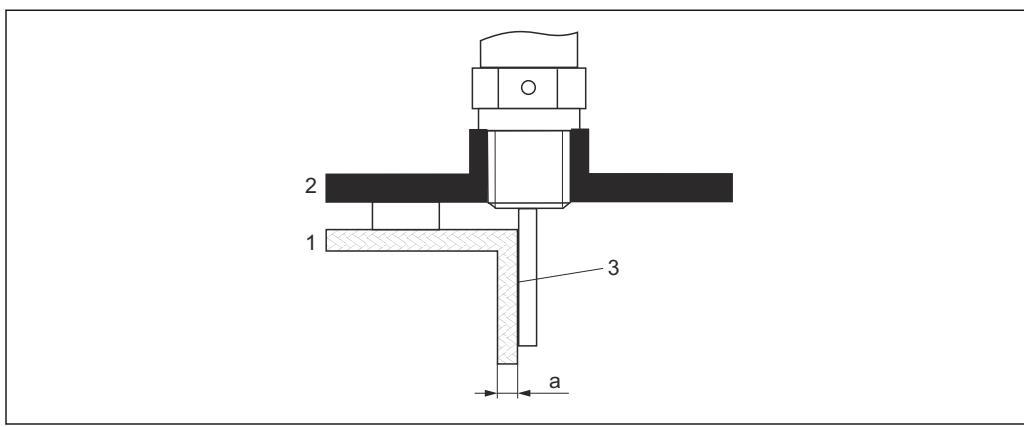

- 1 Пластмассовый или стеклянный резервуар
- 2 Металлическая пластина с резьбовой втулкой
- 3 Между стенкой резервуара и зондом не должно быть свободного пространства!

Требования

- Диэлектрическая постоянная среды: $\epsilon_r > 7$.
- Непроводящая стенка резервуара.
- Максимальная толщина стенки (a):
 - Пластмасса: < 15 мм (0,6 дюйм)
 - Стекло: < 10 мм (0,4 дюйм)
- Внутри резервуара нет металлических усилительных элементов.

При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие правила.

- Монтируйте зонд вплотную к стенке резервуара, не оставляя зазора между стенкой и зондом.
- Для предотвращения влияния на измерение наденьте на зонд пластиковую трубу диаметром не менее 200 mm (8 in), или аналогичный защитный элемент.
- Для диаметров резервуаров менее 300 mm (12 in):
 - На противоположной стороне резервуара установите заземляющую пластину, которая должна быть электрическим проводником подключена к присоединению к процессу и должна перекрывать примерно половину окружности резервуара.
- Для диаметров резервуаров 300 mm (12 in) и выше:
 - Установите на зонд на месте присоединения к процессу металлическую пластину диаметром не менее 200 mm (8 in) (см. выше).

Регулировка в случае монтажа снаружи резервуара

В случае монтажа зонда снаружи стенки резервуара скорость распространения сигнала уменьшается. Существует два метода компенсировать этот эффект.

Компенсация с помощью коэффициента парогазовой компенсации

Влияние диэлектрической стенки сравнимо с влиянием диэлектрической газовой фазы и поэтому может быть скорректировано аналогичным образом.

Компенсирующий коэффициент рассчитывается на основании отношения фактической длины зонда LN и измеренной длины зонда при пустом резервуаре.

- i** Прибор определяет положение конца зонда по дифференциальной кривой. Следовательно, значение измеренной длины зонда зависит от кривой маскирования помех. Для получения более точного значения рекомендуется определить длину зонда вручную при помощи огибающей, отображаемой в ПО FieldCare.

1. Параметр Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC
↳ выберите пункт опция **Пост. коэф. GPC**.
2. Параметр Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Пост. коэф. GPC
↳ Отношение: введите коэффициент: «(фактическая длина зонда/измеренная длина зонда)».

Компенсация за счет параметров калибровки


Если необходима фактическая компенсация газовой фазы, то функция компенсации газовой фазы недоступна для коррекции внешнего монтажа. В этом случае необходимо настроить параметры калибровки (**Калибровка пустой емкости** и **Калибровка полной емкости**). Кроме того, в параметре параметр **Текущая длина зонда** необходимо ввести значение, превышающее фактическую длину зонда. Во всех трех случаях компенсирующий коэффициент представляет собой отношение длины зонда, измеренной при пустом резервуаре, к фактической длине зонда LN.

-  Прибор ищет эхо-сигнал конца зонда по дифференциальной кривой.
Следовательно, значение измеренной длины зонда зависит от кривой маскирования помех. Для получения более точного значения рекомендуется определить длину зонда вручную при помощи огибающей, отображаемой в ПО FieldCare.

1. Параметр Настройка → Калибровка пустой емкости
↳ Следует увеличить значение параметра на коэффициент «(измеренная длина зонда/фактическая длина зонда)».
2. Параметр Настройка → Калибровка полной емкости
↳ Следует увеличить значение параметра на коэффициент «(измеренная длина зонда/фактическая длина зонда)».
3. Параметр Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Подтвердить длину зонда
↳ выберите пункт опция **Ручной ввод**.
4. Параметр Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Текущая длина зонда
↳ Введите измеренную длину зонда.


Резервуар с теплоизоляцией

i Во избежание перегрева электроники в результате повышенного тепловыделения или конвекции при повышенной рабочей температуре прибор необходимо встроить в теплоизоляцию резервуара (1). Теплоизоляция не должна выходить за точки, обозначенные на чертежах знаком MAX.

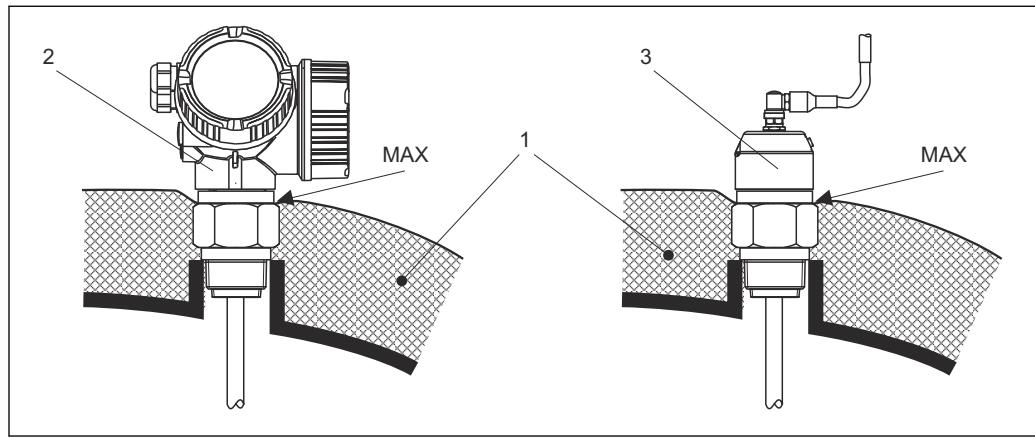


7 Присоединение к процессу с резьбой

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

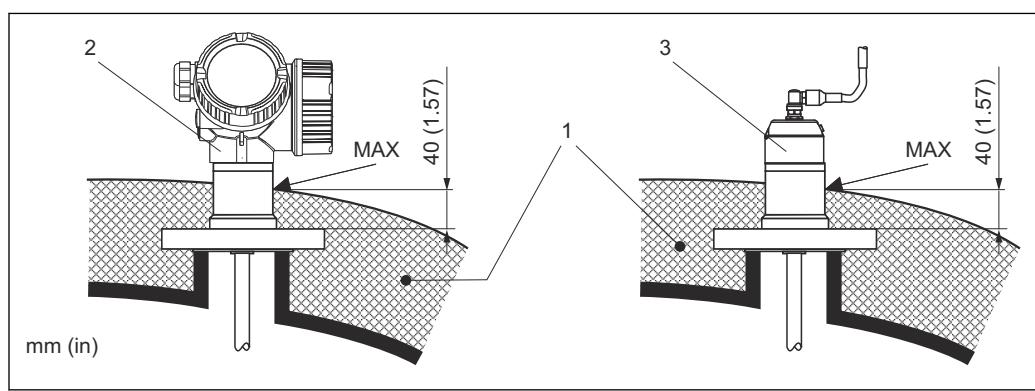

8 Присоединение к процессу с фланцем


- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

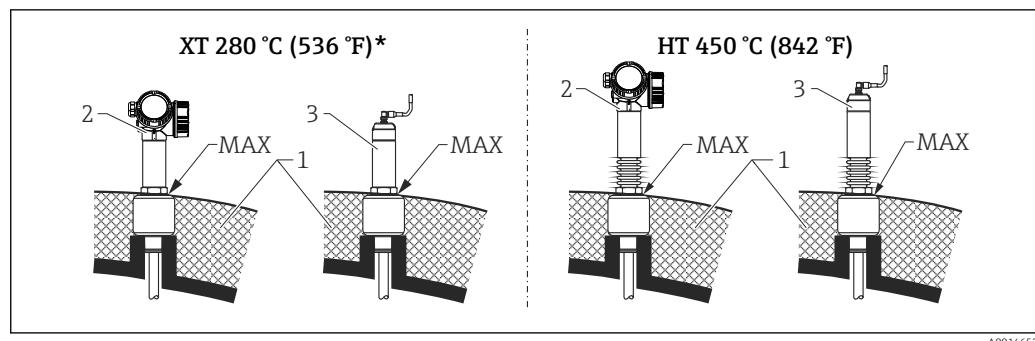

■ 9 Присоединение к процессу с резьбой – исполнения чувствительного элемента XT и HT

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

* Версия XT не рекомендуется для насыщенного пара при температуре более 200 °C (392 °F); вместо нее следует использовать версию HT.

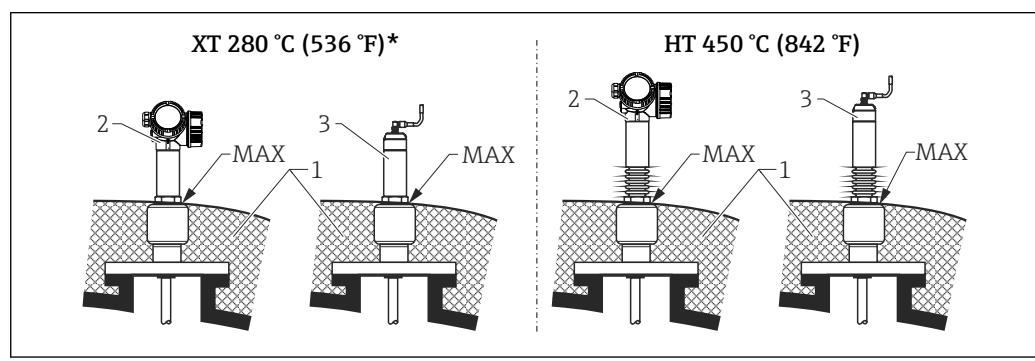

■ 10 Присоединение к процессу с фланцем – исполнения чувствительного элемента XT и HT

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение


* Версия XT не рекомендуется для насыщенного пара при температуре более 200 °C (392 °F); вместо нее следует использовать версию HT.

Замена буйковых приборов в существующей буйковой камере

Модели FMP51 и FMP54 являются превосходной заменой обычной буйковой системы в существующей буйковой камере. Для этой цели компания Endress+Hauser выпускает фланцы, совместимые с камерами Fisher и Masoneilan (вариант комплектации для FMP51; позиция 100 спецификации, опции LNJ, LPJ, LQJ для FMP54). Благодаря локальному управлению с помощью меню ввод прибора Lelevelflex в эксплуатацию занимает всего несколько минут. Замена также возможна при частичном заполнении, а калибровка не требуется.

Преимущества

- Нет движущихся частей, поэтому не требуется техническое обслуживание.
- Нет влияющих на технологический процесс воздействий, таких как температура, плотность, завихрения и вибрация.
- Стержневые зонды можно легко укоротить или заменить. Поэтому зонд можно легко отрегулировать на месте.

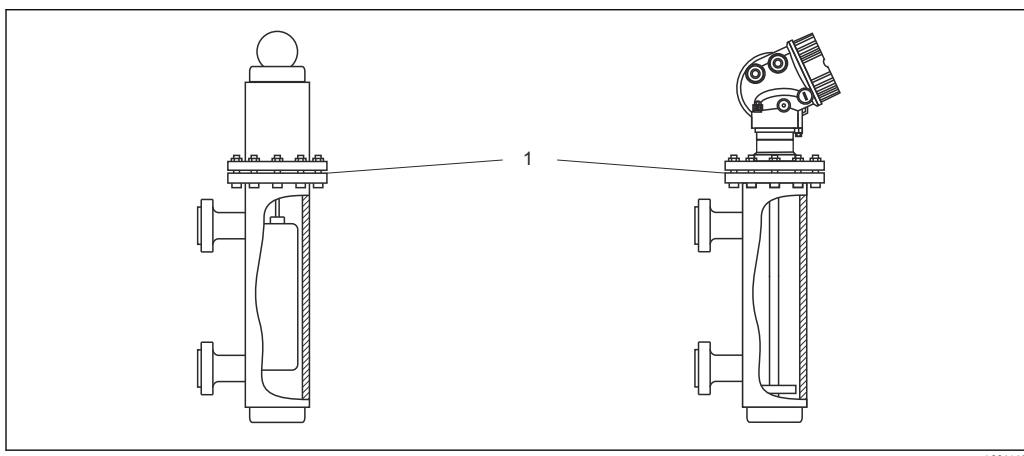

A0014153

1 Фланец буйковой камеры

Инструкции по планированию:


- В обычных ситуациях используйте стержневой зонд. При монтаже в металлическую буйковую камеру до 150 мм можно использовать все преимущества коаксиального зонда.
- Следует избегать контакта между зондом и боковой стенкой. При необходимости используйте центрирующий диск или центрирующую звездочку на конце зонда.
- Центрирующий диск или центрирующую звездочку следует как можно точнее отрегулировать по внутреннему диаметру буйковой камеры, чтобы также обеспечить надлежащую работу в области концевой части зонда.

Дополнительная информация об измерении уровня границы раздела сред

- При измерении в среде масла и воды центрирующий диск должен быть расположен возле нижнего края нижнего выходного патрубка (уровня воды).
- Каких-либо изменений диаметра трубы не должно быть. При необходимости используйте коаксиальный зонд.
- Необходимо исключить соприкосновение зонда со стенками. При необходимости используйте центрирующую звездочку на конце зонда.
- Примечание: для измерения уровня границы раздела сред рекомендуется использовать неметаллические центрирующие звездочки из материала PEEK или PFA. При использовании металлических центрирующих дисков важно убедиться в том, что нижняя среда всегда покрывает центрирующий диск. В противном случае возможно ошибочное измерение уровня границы раздела сред.

6.2 Монтаж измерительного прибора

6.2.1 Список инструментов

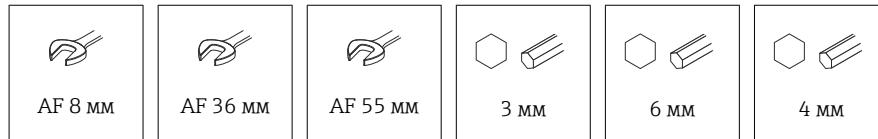


- Для укорачивания тросовых зондов используйте пилу или болгарку.
- Для укорачивания стержневых или коаксиальных зондов используйте пилу.
- Для монтажа фланцев и других присоединений к процессу используйте соответствующий монтажный инструмент.

6.2.2 Монтаж стержневого зонда прибора FMP54

i Коаксиальные зонды готовы к установке и настройке при поставке. Сразу после установки они готовы к использованию. Дополнительные настройки не требуются.

Приборы FMP54 поставляются со стержневым зондом в разобранном виде. Перед установкой зонд необходимо смонтировать следующим образом.

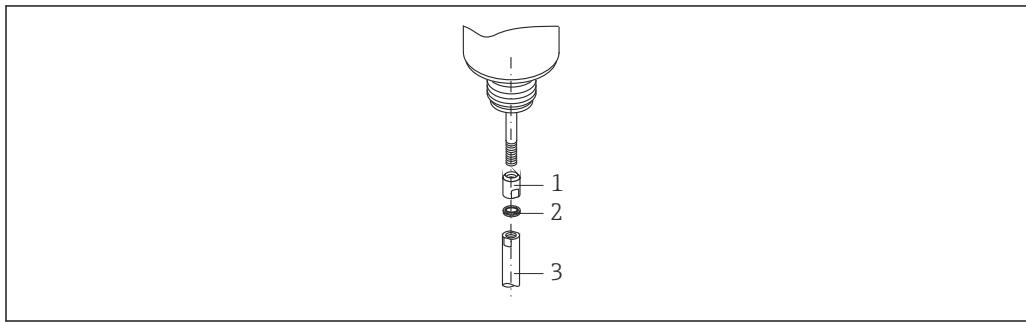

A0043209

- 1 Резьбовая втулка
- 2 Шайбы Nord Lock
- 3 Стержень зонда

1. Заверните резьбовую втулку на соединительную резьбу (M10 x 1) сальника до упора. При этом следите за тем, чтобы фаска была направлена в сторону сальника.
2. Установите шайбы Nord Lock на соединительную резьбу. Монтируйте предварительно собранные шайбы парами: рабочей поверхностью к рабочей поверхности.
3. Наверните стержень зонда на болт с резьбой, удерживая его за резьбовую втулку рожковым гаечным ключом типоразмера 14 мм и затяните, используя лыски на стержне зонда, с помощью рожкового гаечного ключа типоразмера 14 мм. Момент затяжки 15 Н·м.

6.2.3 Укорачивание зонда

Укорачивание стержневых зондов


Стержневые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до днища резервуара или выпускного конуса составляет менее 10 мм (0,4 дюйм). Чтобы укоротить стержневой зонд, отпишите его нижнюю часть.

i Стержневые зонды с покрытием укорачивать запрещено.

Укорачивание тросовых зондов

Тросовые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до днища резервуара или выпускного конуса составляет менее 150 мм (6 дюйм).

i Тросовые зонды с покрытием укорачивать запрещено.

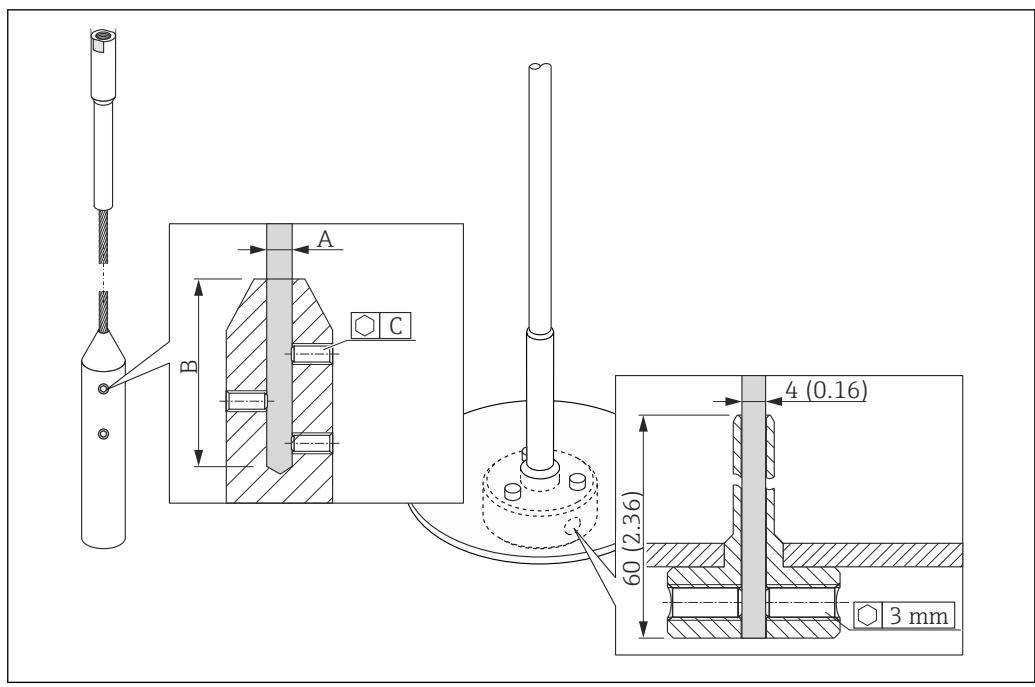

A0012453

Материал троса: сталь 316

- А:
4 мм (0,16 дюйм)
- В:
40 мм (1,6 дюйм)
- С:
3 мм; 5 Нм (3,69 фунт сила фут)

1. Шестигранным ключом ослабьте установочные винты на грузе троса или крепежном устройстве центрирующего диска. Примечание: установочные винты оснащены зажимным покрытием, предотвращающим их самопроизвольное ослабление. Поэтому для ослабления винтов требуется значительный крутящий момент.
2. Извлеките трос, крепление которого ослаблено, из груза или втулки.
3. Отмерьте новую длину троса.
4. Для предотвращения разлохмачивания троса в точке отреза оберните его клейкой лентой.
5. Отпилите трос под необходимым углом или отрежьте болторезом.
6. Полностью вставьте трос в груз или втулку.
7. Заверните установочные винты на место. Благодаря фиксирующему покрытию на установочных винтах нет необходимости наносить состав для фиксации резьбы.

Укорачивание коаксиальных зондов

Коаксиальные зонды необходимо укорачивать, если расстояние до днища резервуара или выпускного конуса составляет менее 10 мм (0,4 дюйм).

i Коаксиальные зонды могут быть укорочены максимум на 80 мм (3,2 дюйм) от дна. Внутри таких приборов имеются центрирующие устройства для закрепления стержня по центру трубы. Приподнятый край удерживает центрирующее устройство на стержне. Можно укоротить зонд примерно до 10 мм (0,4 дюйм) ниже центрирующего устройства.


Чтобы укоротить коаксиальный зонд, отпилите его нижнюю часть.

Ввод новой длины зонда

После укорачивания зонда:

1. Перейдите к разделу подменю **Настройки зонда** и выполните коррекцию длины зонда.

2.

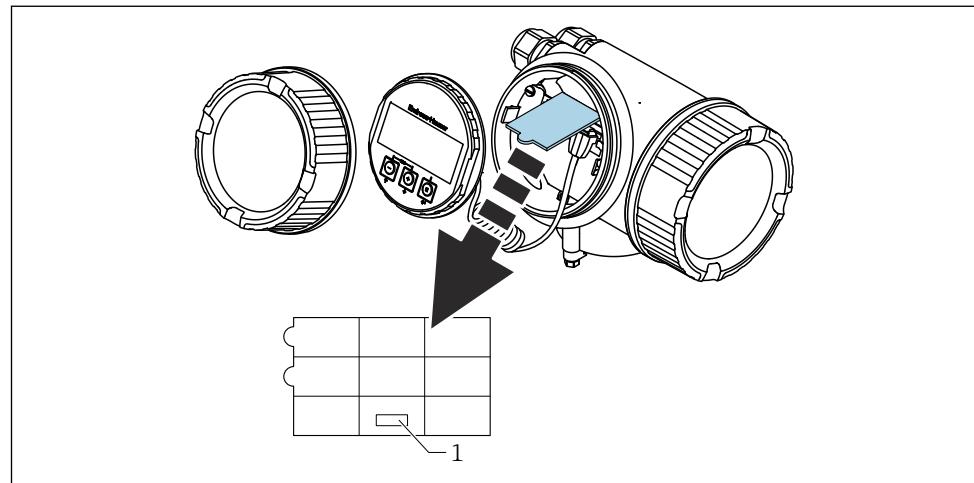

A0014241

1 Поль для новой длины зонда

В целях документирования введите новую длину зонда в краткое справочное руководство, которое вложено в корпус электроники позади дисплея.

6.2.4 FMP54 с компенсацией газовой фазы: монтаж стержня зонда

i Этот раздел применим только к прибору FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG)


Коаксиальные зонды

Коаксиальные зонды с функцией контрольного отражения готовы к монтажу и настройке при поставке. Сразу после установки они готовы к использованию. Дополнительные настройки не требуются.

Стержневые зонды

Стержневые зонды с функцией контрольного отражения поставляются с отсоединенным стержнем зонда. Перед установкой стержневой зонд необходимо смонтировать следующим образом.

i Соединения между отдельными сегментами стержня закрепляются шайбами Nord Lock. Монтируйте предварительно собранные шайбы парами: рабочей поверхностью к рабочей поверхности.

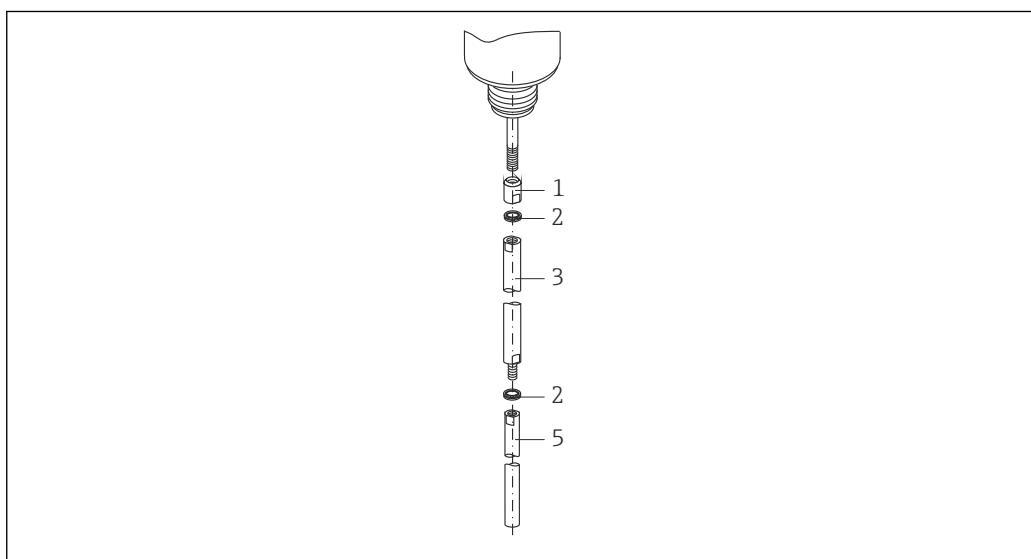

A0014545

- 1 Резьбовая втулка
- 2 Шайбы Nord Lock
- 3 Стержень зонда большего диаметра
- 4 Стержень зонда большего диаметра


1. Заверните резьбовую втулку на соединительную резьбу (M10 x 1) сальника до упора. При этом следите за тем, чтобы фаска была направлена в сторону сальника.
2. Установите шайбы Nord Lock на соединительную резьбу.
3. Наверните стержень зонда большего диаметра на соединительную резьбу и затяните усилием руки.
4. Установите вторую пару шайб Nord-Lock на болт с резьбой.

5. Наверните стержень зонда меньшего диаметра на болт с резьбой, удерживая его за резьбовую гильзу рожковым гаечным ключом типоразмера 14 мм и затяните, используя лыски на стержне зонда, с помощью рожкового гаечного ключа типоразмера 14 мм. Момент затяжки 15 Н·м.

i После монтажа стержневого зонда в успокоительной трубе или байпасе проверьте и, при необходимости, откорректируйте настройку референсного расстояния, давление при этом должно отсутствовать.

6.2.5 Монтаж устройства

Монтаж приборов с резьбовым соединением

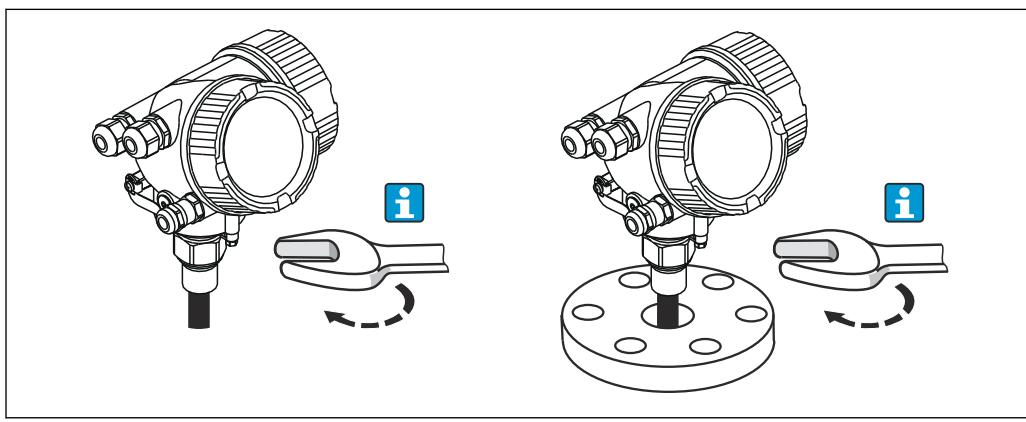

A0012528

Вверните прибор с резьбовым соединением во втулку или фланец, а затем закрепите его на технологическом резервуаре с помощью втулки/фланца.

- i**
- При вворачивании используйте только болт с шестигранной головкой.
 - Резьба 3/4 дюйма: 36 мм
 - Резьба 1-1/2 дюйма: 55 мм
 - Максимально допустимый момент затяжки:
 - Резьба 3/4 дюйма: 45 Нм
 - Резьба 1-1/2 дюйма: 450 Нм
 - Рекомендуемый момент затяжки, если используется прилагаемое уплотнение из арамидного волокна, а рабочее давление составляет 40 бар (только FMP51, уплотнение не входит в комплект FMP54):
 - Резьба 3/4 дюйма: 25 Нм
 - Резьба 1-1/2 дюйма: 140 Нм
 - При монтаже в металлические резервуары убедитесь в наличии хорошего металлического контакта между присоединением к процессу и резервуаром.

Монтаж приборов с фланцем


Если используется уплотнение, то для обеспечения надежного электрического контакта между фланцем зонда и фланцевым присоединением к процессу необходимо использовать неокрашенные металлические болты.

Монтаж тросовых зондов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Электростатический разряд может повредить электронику.

- Заземлите корпус перед опусканием тросового зонда в резервуар.

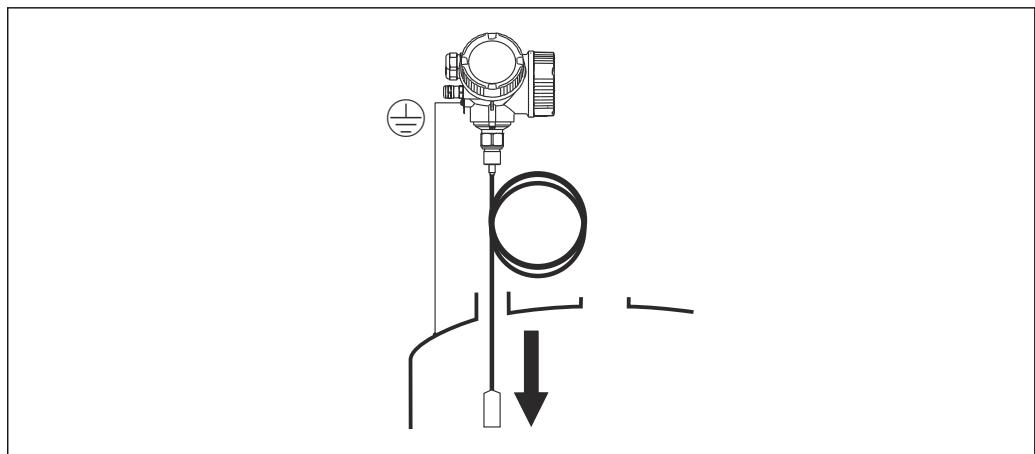

При введении тросового зонда в резервуар обратите внимание на следующее:

- Плавно размотайте трос и осторожно опустите его в резервуар.
- Следите за тем, чтобы трос не перегибался и не перекручивался.
- Избегайте неконтролируемого раскачивания груза, так как это может привести к повреждению внутренних элементов резервуара.

6.2.6 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении

i Это раздел действителен только для приборов с датчиком в раздельном исполнении (позиция 600, опция MB/MC/MD).

Следующие элементы входят в состав поставки прибора с зондом в раздельном исполнении.

- Зонд с присоединением к процессу
- корпус электронной части;
- Монтажный кронштейн для монтажа корпуса электроники на стене или на трубе
- соединительный кабель (длина по заказу). Кабель, оснащенный одной прямой и одной угловой вилкой (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединенена к зонду или корпусу электронной части.


⚠ ВНИМАНИЕ

Механическое напряжение может повредить разъемы соединительного кабеля или привести к их отсоединению.

- ▶ Надежно установите зонд и корпус электроники перед подключением соединительного кабеля.
- ▶ Уложите соединительный кабель так, чтобы не подвергать его механическому воздействию. Минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 дюйм).
- ▶ При подключении кабеля подсоединяйте сначала прямую вилку, затем угловую вилку. Момент затяжки соединительных гаек обеих заглушек: 6 Нм.

i Зонд, электроника и соединительный кабель взаимно совместимы и помечены общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковыми серийными номерами.


В случае сильной вибрации резьбу штекерных разъемов можно покрыть составом для фиксации резьбы, например Loctite 243.

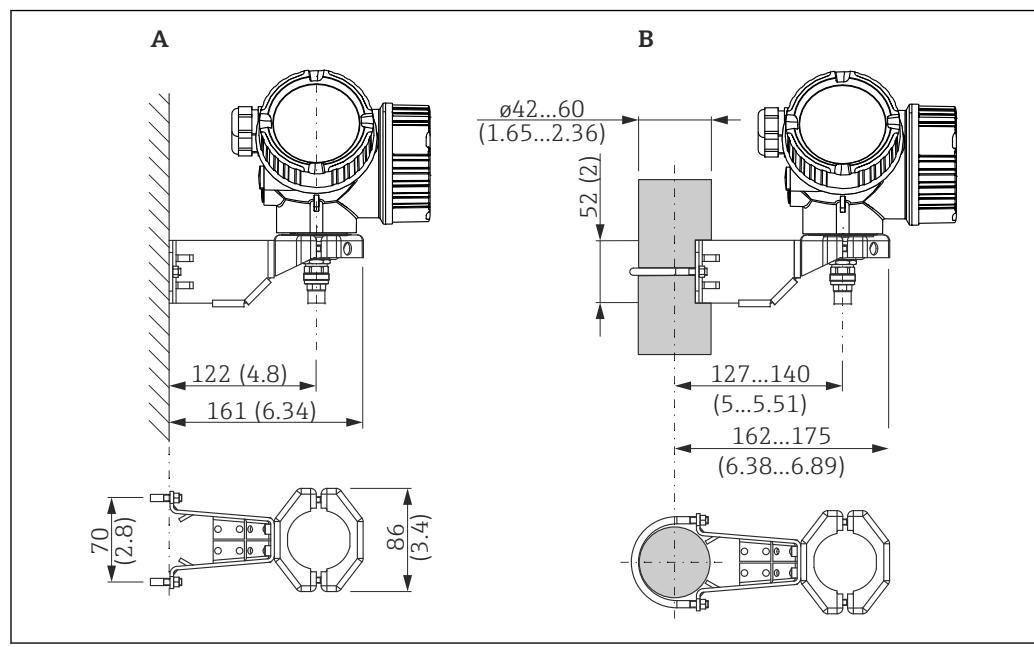
Монтаж корпуса электронной части

A0014793

11 Монтаж корпуса электроники на монтажном кронштейне. Единица измерения мм (дюйм)

- A настенный монтаж.
B Монтаж на опору

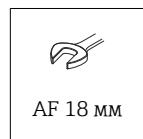Подключение соединительного кабеля

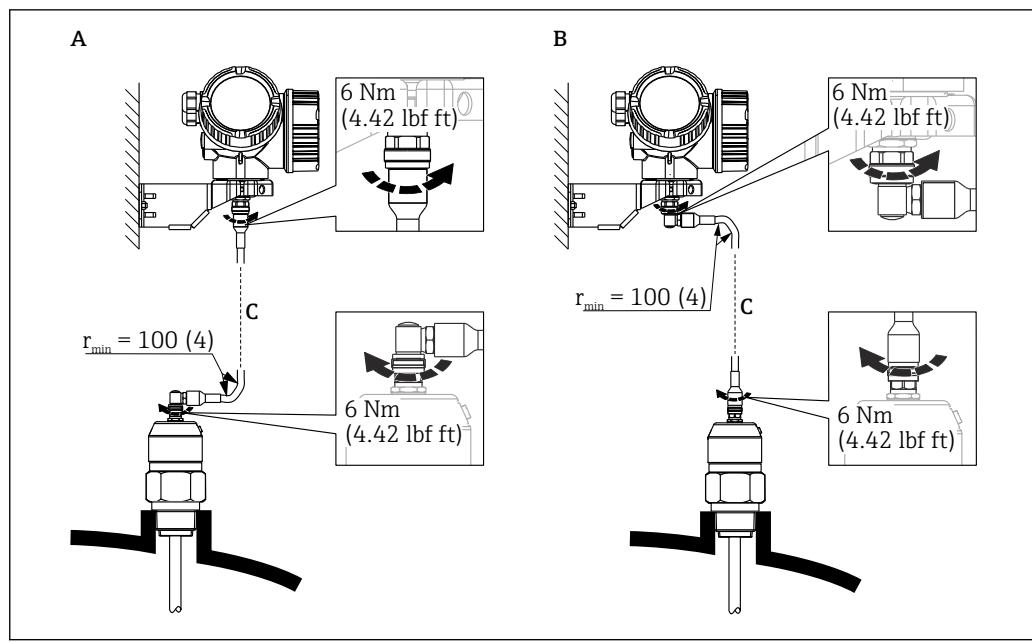


■ 12 Подключение соединительного кабеля. Кабель можно подключить следующими способами.: Единица измерения мм (дюйм)

- A Угловая вилка к зонду
- B Угловая вилка к корпусу электронной части
- C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

6.2.7 Поворот корпуса преобразователя


Для упрощения доступа к клеммному отсеку или дисплею корпус преобразователя можно повернуть следующим образом:

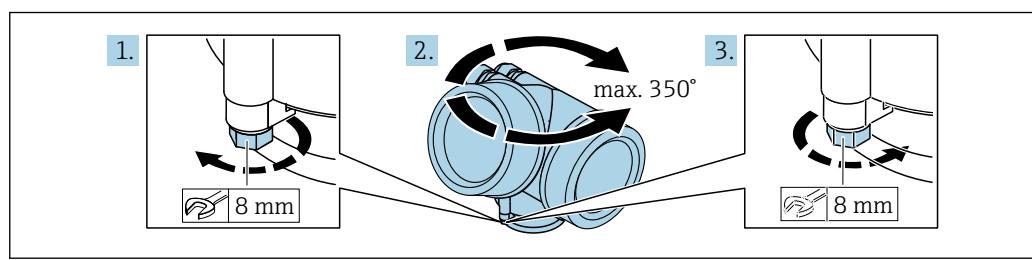

1. С помощью рожкового ключа отверните зажимной винт.
2. Поверните корпус в нужном направлении.
3. Затяните фиксирующий винт (1,5 Н·м для пластмассового корпуса; 2,5 Н·м для корпуса из алюминия или нержавеющей стали).


6.2.8 Поворот дисплея

Открывание крышки

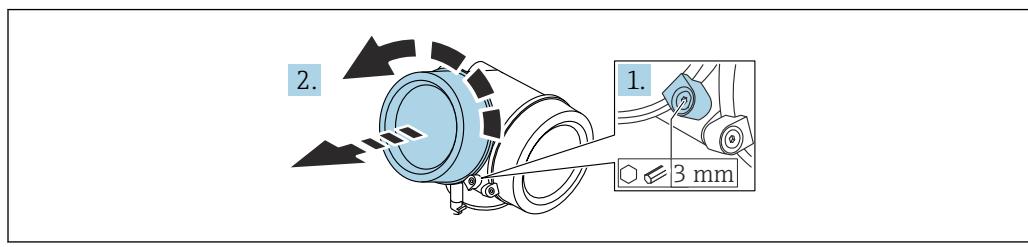


1. Шестигранным ключом (3 мм) ослабьте винт крепежного зажима крышки отсека электроники и поверните зажим 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку отсека электроники и проверьте состояние уплотнения под крышкой; при необходимости замените уплотнение.

Поворот дисплея

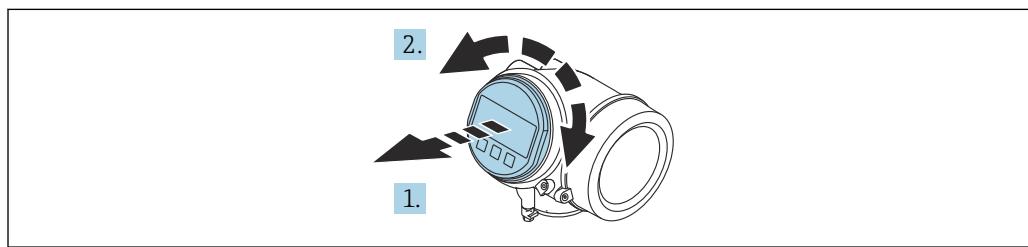

1. Плавным вращательным движением извлеките дисплей.
2. Поверните дисплей в необходимое положение (не более 8×45 град в каждом направлении).
3. Поместите смотанный кабель в зазор между корпусом и главным модулем электроники и установите дисплей в отсек электроники до его фиксации.

Закрывание крышки отсека электроники

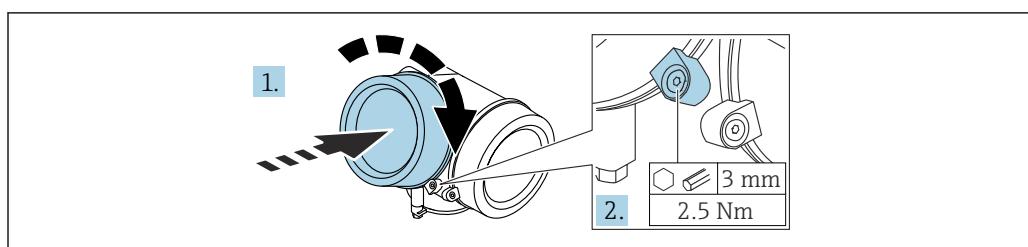

1. Заверните крышку отсека электроники.
2. Поверните крепежный зажим 90 град по часовой стрелке и с помощью шестигранного ключа (3 мм), затяните винт крепежного зажима на крышке отсека электроники моментом 2,5 Нм.

6.3 проверка после монтажа;

- Датчик не поврежден (внешний осмотр)?


- Соответствует ли датчик требованиям точки измерения?
 - Температура процесса
 - Рабочее давление
 - Диапазон температуры окружающей среды
 - Диапазон измерений
- Правильно ли выполнена маркировка и идентификация точки измерения (внешний осмотр)?
- Датчик в достаточной мере защищен от осадков и прямых солнечных лучей?
- Датчик в достаточной мере защищен от ударов?
- Крепежные и зажимные болты надежно затянуты?
- Датчик закреплен надежно?

7 Электрическое подключение

7.1 Требования к подключению

7.1.1 Назначение клемм

Назначение клемм, 4-проводное подключение: 4 до 20 mA HART (90 до 253 V_{AC})

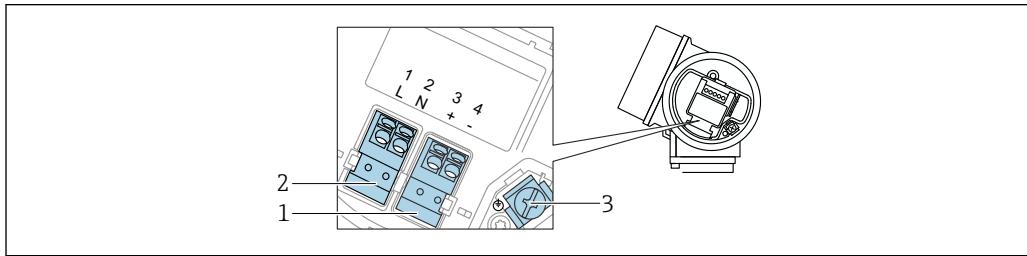

A0036519

■ 13 Назначение клемм, 4-проводное подключение: 4 до 20 mA HART (90 до 253 V_{AC})

- 1 Подключение 4 до 20 mA HART (активное): клеммы 3 и 4
- 2 Подключение, сетевое напряжение: клеммы 1 и 2
- 3 Клеммы для кабельного экрана

⚠ ВНИМАНИЕ


Для обеспечения электробезопасности:

- Не отсоединяйте подключение защитного заземления.
- Прежде чем отсоединить защитное заземление, отключите электропитание прибора.

i Прежде чем подключать электропитание, присоедините защитное заземление к внутренней клемме заземления (3). При необходимости подключите линию согласования потенциалов к наружной клемме заземления.

i Чтобы обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС): **запрещается** заземлять прибор исключительно через проводник защитного заземления в кабеле электропитания. В этом случае функциональное заземление также должно быть подключено к присоединению к процессу (фланцевому или резьбовому) или к внешней клемме заземления.


i Рядом с прибором должен быть установлен легко доступный выключатель электропитания. Этот выключатель электропитания должен быть помечен как разъединитель цепи для прибора (согласно стандарту МЭК/EN 61010).

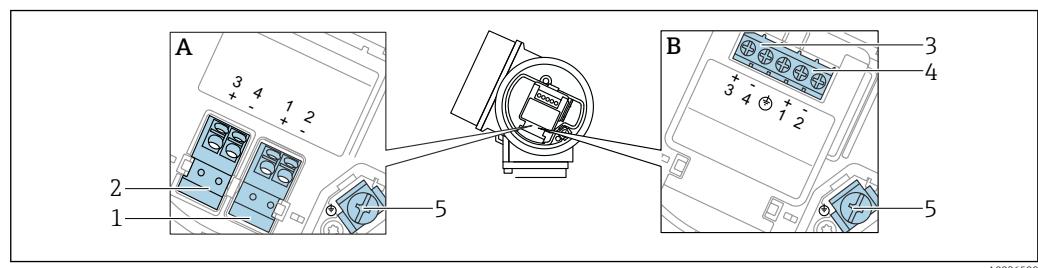Назначение клемм; PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

A0036500

■ 14 Назначение клемм; PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

- A Без встроенной защиты от перенапряжения
 B Со встроенной защитой от перенапряжения
 1 Подключение, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения
 2 Подключение, релейный выход (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения
 3 Подключение, релейный выход (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, с встроенной защитой от перенапряжения
 4 Подключение, PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: клеммы 1 и 2, с встроенной защитой от перенапряжения
 5 Клеммы для кабельного экрана

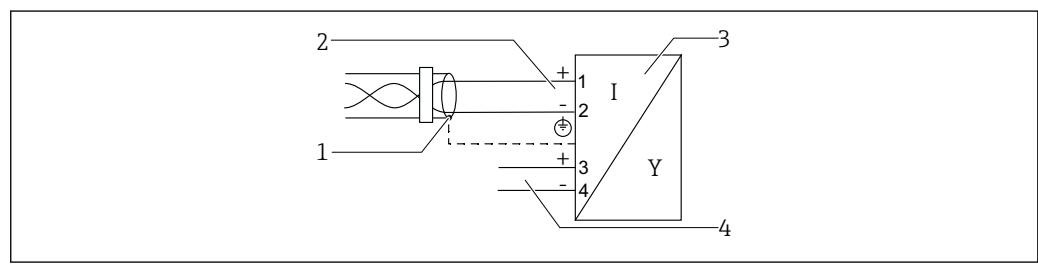
Блок-схема: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus

A0036530

■ 15 Блок-схема: PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus


- 1 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
 2 Подключение PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus
 3 Измерительный прибор
 4 Релейный выход (разомкнутый коллектор)

Примеры подключения релейного выхода

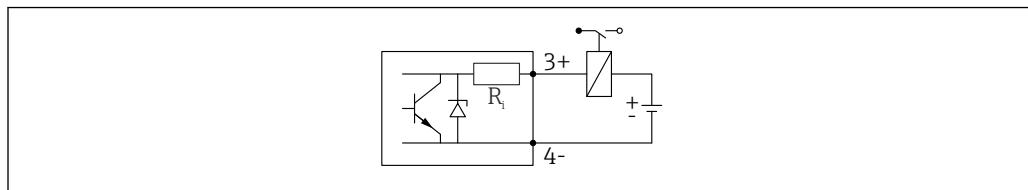

A0015909

■ 16 Подключение реле

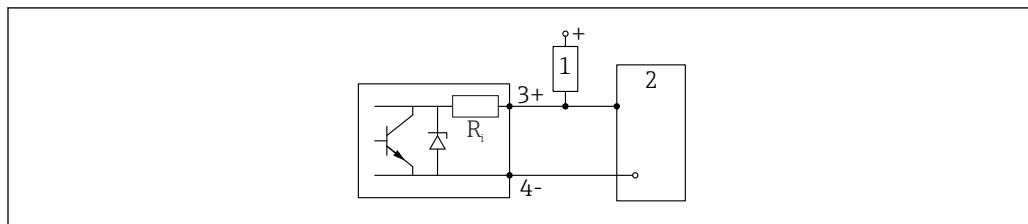

A0015910

■ 17 Подключение к цифровому входу

- 1 Подтягивающий резистор
2 Цифровой вход

i Для оптимальной защиты от помех рекомендуется подключить внешний резистор (внутреннее сопротивление реле или подтягивающий резистор) номиналом < 1 000 Ом.

7.1.2 Спецификация кабеля

- **Приборы без встроенной защиты от перенапряжения**
Пружинные клеммы с разъемом для провода с поперечным сечением 0,5 до 2,5 мм² (20 до 14 AWG).
- **Приборы со встроенной защитой от перенапряжения**
Винтовые клеммы для провода с поперечным сечением 0,2 до 2,5 мм² (24 до 14 AWG).
- Для температуры окружающей среды $T_U \geq 60^\circ\text{C}$ (140°F): используйте кабель для температуры $T_U +20\text{ K}$.


PROFIBUS

Используйте экранированный двухжильный кабель (со скрученными жилами), предпочтительно кабель типа А.

i Подробную информацию о спецификациях кабелей см. в руководстве по эксплуатации BA00034S «PROFIBUS DP/PA: руководство по планированию и вводу в эксплуатацию PROFIBUS DP/PA», в руководстве PNO 2.092 «Руководство по монтажу и эксплуатации PROFIBUS PA» и ГОСТ Р МЭК 61158-2 (МВР).

7.1.3 Разъем прибора

i Чтобы подключить сигнальный кабель к прибору в исполнении с разъемом, не требуется открывать корпус прибора.

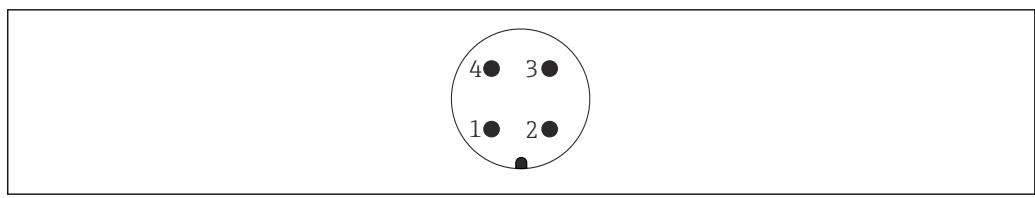

A0011175

■ 18 Назначение контактов разъема M12

- 1 Сигнал +
- 2 Нет назначения
- 3 Сигнал -
- 4 Заземление

7.1.4 Напряжение питания

PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

«Схема подключения, выходной сигнал» ¹⁾	«Сертификат» ²⁾	Напряжение на клеммах
E: 2-проводное подключение; FOUNDATION Fieldbus, релейный выход G: 2-проводное подключение; PROFIBUS PA, релейный выход	<ul style="list-style-type: none"> ■ Для невзрывоопасных зон ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia]/XP ■ Ex ta/DIP ■ CSA GP 	9 до 32 В ³⁾
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia/IS ■ Ex ia + Ex d[ia]/IS + XP 	9 до 30 В ³⁾

1) Позиция 020 в структуре заказа изделия

2) Позиция 010 в структуре заказа изделия

3) Входное напряжение до 35 В не приводит к повреждению прибора.

Зависит от полярности	Нет
Совместимость с требованиями FISCO/FNICO согласно стандарту IEC 60079-27	Да

7.1.5 Защита от перенапряжения

Если измерительный прибор используется для измерения уровня взрывоопасных жидких сред, требующих защиты от перенапряжения согласно DIN EN 60079-14, стандартно для контрольных испытаний 60060-1 (10 кА, импульс 8/20 мкс), то необходимо установить блок защиты от перенапряжения.

Встроенный блок защиты от перенапряжения

Встроенный блок защиты от перенапряжения доступен для приборов с 2-проводным подключением HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus.

Спецификация: функция 610 «Принадлежности встроенные», опция NA «Защита от перенапряжения».

Технические характеристики	
Сопротивление на каждый канал	Макс. 2 × 0,5 Ом
Пороговое напряжение постоянного тока	400 до 700 В

Технические характеристики	
Пороговое импульсное напряжение	< 800 В
Электрическая емкость при 1 МГц	< 1,5 пФ
Номинальное напряжение преграждаемого импульса (8/20 мкс)	10 кА

Наружный блок защиты от перенапряжения

Устройства HAW562 или HAW569 компании Endress+Hauser могут использоваться в качестве внешних модулей защиты от перенапряжения.

 Подробнее см. следующие документы:

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

7.2 Подключение прибора

ОСТОРОЖНО


Опасность взрыва!

- ▶ Соблюдайте применимые национальные нормы.
- ▶ Соблюдайте спецификации, приведенные в указаниях по технике безопасности (ХА).
- ▶ Используйте только рекомендованные кабельные уплотнения.
- ▶ Удостоверьтесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ Подключение прибора выполняется при отключенном источнике питания.
- ▶ Перед подключением источника питания подсоедините провод выравнивания потенциалов к наружной клемме заземления.

Необходимые инструменты/аксессуары:

- Для приборов с блокировкой крышки: Шестигранный ключ AF3
- Инструмент для снятия изоляции с проводов.
- При использовании многожильных кабелей: к каждому проводу необходимо подсоединить по одному наконечнику.


7.2.1 Открывание крышки

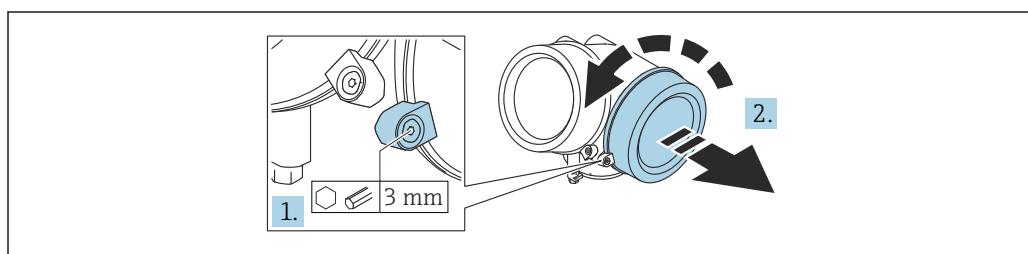

A0021490


1. Шестигранным ключом (3 мм) ослабьте винт крепежного зажима крышки отсека электроники и поверните зажим 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку клеммного отсека и проверьте состояние уплотнения под крышкой; при необходимости замените уплотнение.

7.2.2 Подключение

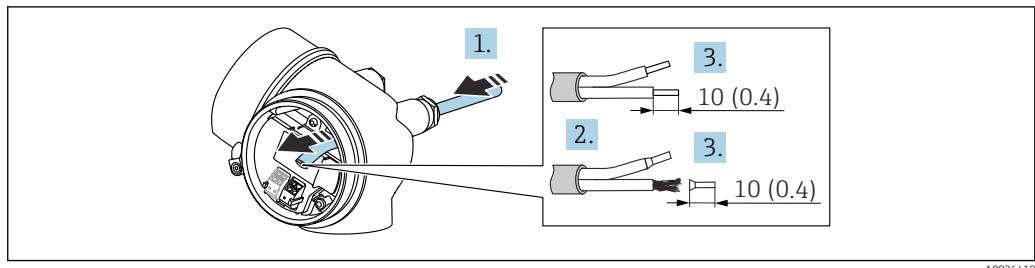

■ 19 Единицы измерения: мм (дюймы)


1. Протолкните кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
2. Удалите оболочку кабеля.
3. Зачистите концы кабелей 10 мм (0,4 дюйм). При использовании многожильных кабелей закрепите на концах обжимные наконечники.
4. Плотно затяните кабельные сальники.
5. Подключите кабель согласно назначению клемм.

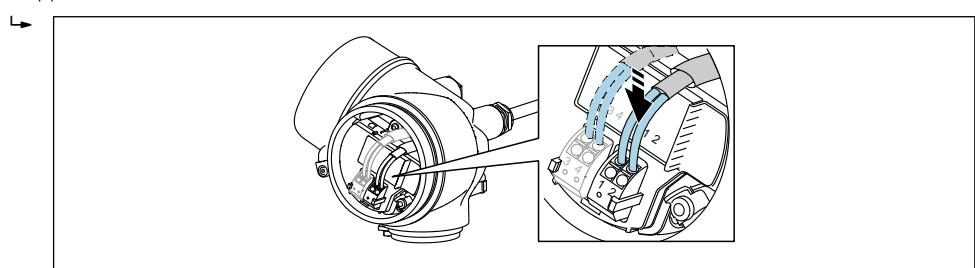

6. При использовании экранированных кабелей: подсоедините экран кабеля к клемме заземления.

7.2.3 Штепсельные пружинные клеммы

Электрическое подключение прибора в исполнении без встроенной защиты от перенапряжения осуществляется посредством вставных подпружиненных клемм. Жесткие или гибкие проводники с наконечниками можно вставлять напрямую в клемму без помощи рычажка, контакт обеспечивается автоматически.

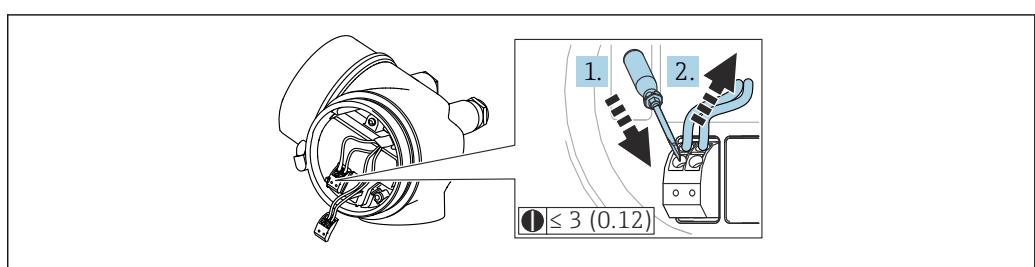


■ 20 Единица измерения: мм (дюйм)

Порядок отсоединения кабеля от клемм:

1. Вставьте отвертку с плоским наконечником ≤ 3 мм в углубление между двумя отверстиями для клемм и нажмите
2. Нажимая на отвертку, вытяните конец провода из клеммы.

7.2.4 Закрывание крышки клеммного отсека

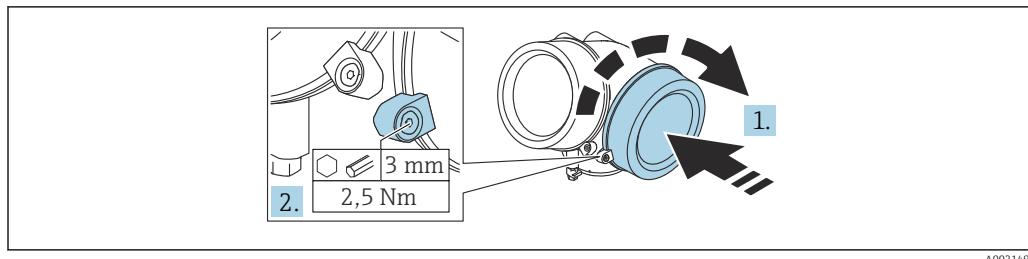

1. Заверните крышку клеммного отсека.
2. Поверните крепежный зажим 90 град по часовой стрелке и с помощью шестигранного ключа (3 мм) затяните винт крепежного зажима на крышке клеммного отсека моментом 2,5 Нм.



7.3 Проверки после подключения

- Прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?
- Используемые кабели соответствуют техническим требованиям?
- Кабели уложены должным образом (без натяжения)?
- Все кабельные уплотнения установлены, плотно затянуты и герметичны?
- Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке?
- Назначение клемм соблюдено?
- При необходимости: выполнено ли подключение защитного заземления?
- Если напряжение питания подключено, готов ли прибор к работе и отображаются ли на дисплее значения?
- Все крышки корпуса установлены на место и затянуты?
- Крепежный зажим затянут плотно?


8 Методы управления

8.1 Обзор

8.1.1 Локальное управление

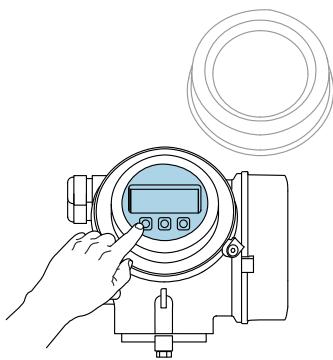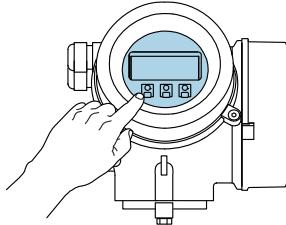Органы управления	Кнопки	Сенсорное управление
Код заказа для раздела «Дисплей; управление»	Опция С «SD02»	Опция Е «SD03»
	 A0036312	 A0036313
Элементы индикации	4-строчный дисплей Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния	4-строчный дисплей Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
	Допустимая температура окружающей среды для дисплея: -20 до +70 °C (-4 до +158 °F) При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться	
Элементы управления	Локальное управление с помощью трех кнопок (↑, ↓, ←)	Внешнее управление с помощью сенсорного экрана; 3 оптические клавиши: ↑, ↓, ←
	Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов	
Дополнительные функции	Резервное копирование данных Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее	
	Функция сравнения данных Можно сравнить конфигурацию прибора, сохраненную на дисплее, с существующей конфигурацией	
	Функция передачи данных Посредством дисплея можно перенести конфигурацию преобразователя на другой прибор	

8.1.2 Управление с помощью дистанционного дисплея и устройства управления FHX50

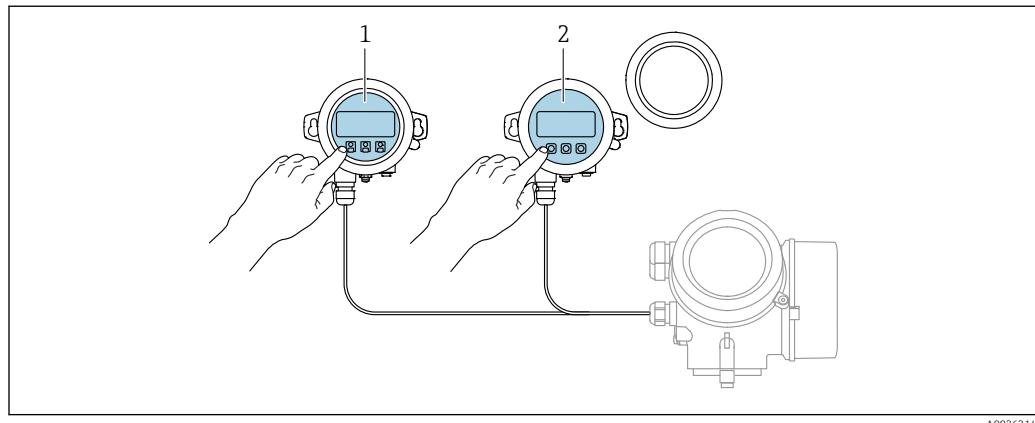


A0036314

21 Опции управления FHX50

- 1 Дисплей и устройство управления SD03, оптические кнопки; управление может осуществляться через стеклянную крышку
- 2 Дисплей и устройство управления SD02 с нажимными кнопками; необходимо снимать крышку


8.1.3 Дистанционное управление

По протоколу PROFIBUS PA

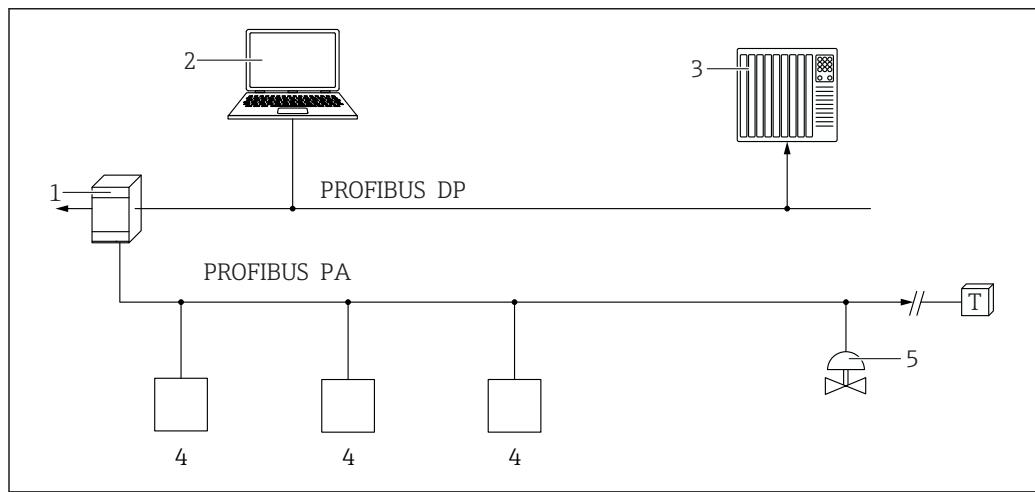

A0050944

- 1 Сегментный соединитель
- 2 Компьютер с устройством PROFIBUS и программным обеспечением (например, DeviceCare/FieldCare)
- 3 ПЛК (программируемый логический контроллер)
- 4 Преобразователь
- 5 Дополнительные функции (клапаны и т. д.)

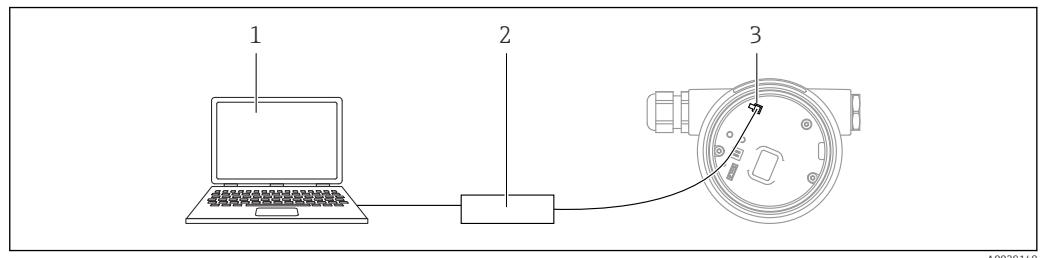Через сервисный интерфейс (CDI)

- 1 Компьютер с управляющей программой FieldCare/DeviceCare
- 2 Commibox FXA291
- 3 Сервисный интерфейс (CDI) измерительного прибора (единий интерфейс работы с данными Endress+Hauser)

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Language ¹⁾	Настройка языка управления для локального дисплея
Ввод в эксплуатацию ²⁾		Запускает интерактивный мастер настройки для пошагового ввода в эксплуатацию. Как правило, дополнительные настройки в других меню не требуются после завершения работы мастера.
Настройка	Параметр 1 ... Параметр N	После настройки значений этих параметров процесс измерения можно считать полностью настроенным.
	Расширенная настройка	Содержит дополнительные подменю и параметры: <ul style="list-style-type: none"> ■ Для более углубленной настройки измерения (адаптации к особым условиям измерения). ■ Для преобразования измеренного значения (масштабирования, линеаризации). ■ Для масштабирования выходного сигнала.
Диагностика	Перечень сообщений диагностики	Содержит до 5 текущих активных сообщений об ошибках.
	Журнал событий ³⁾	Содержит последние 20 сообщений (которые больше не активны).
	Информация о приборе	Содержит информацию для идентификации прибора.
	Измеренное значение	Содержит все текущие измеренные значения.
	Регистрация данных	Содержит историю отдельных значений измерения.
	Моделирование	Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.
	Проверка прибора	Содержит все параметры, необходимые для проверки возможностей прибора по выполнению измерений.
	Heartbeat ⁴⁾	Содержит все мастера для настройки пакетов прикладных программ Heartbeat Verification и Heartbeat Monitoring.
Эксперт ⁵⁾ <small>Содержит все параметры прибора (включая все те параметры, которые содержатся во всех остальных меню). Структура этого меню соответствует функциональным блокам прибора. Параметры меню «Эксперт» описаны в следующих документах: GPO1001F (PROFIBUS PA)</small>	Система	Содержит все высокоуровневые параметры прибора, которые не относятся ни к измерению, ни к передаче измеренных значений.
	Сенсор	Содержит все параметры, необходимые для настройки измерений.
	Выход	Содержит все параметры, необходимые для настройки релейного выхода (PFS).

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Связь	Содержит все параметры, необходимые для настройки интерфейса цифровой связи.
	Диагностика	Содержит все параметры, необходимые для выявления и анализа ошибок эксплуатации.

- 1) При работе в программном обеспечении (например, FieldCare), параметр «Language» располагается в «Настройка → Расширенная настройка → Дисплей»
- 2) Только при управлении посредством системы FDT/DTM
- 3) Доступно только при управлении с местного дисплея
- 4) Доступно только при управлении посредством ПО DeviceCare или FieldCare
- 5) При вызове «Эксперт» всегда запрашивается ввести код доступа. Если код доступа пользователя не установлен, введите «0000».

8.2.2 Уровни доступа и соответствующие им полномочия

Если в приборе установлен пользовательский код доступа, то уровни доступа **Оператор** и **Техническое обслуживание** будут иметь различные права на доступ к параметрам для записи. За счет этого обеспечивается защита настроек прибора от несанкционированного доступа с местного дисплея (*Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true'*).

Назначение полномочий доступа к параметрам

Уровень доступа	Доступ для чтения		Доступ для записи	
	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа
Оператор	✓	✓	✓	--
Техническое обслуживание	✓	✓	✓	✓

При вводе неверного кода доступа пользователю предоставляются права доступа, соответствующие роли **Оператор**.

i Уровень доступа, под которым пользователь работает с системой в данный момент, обозначается параметром параметр **Статус доступа** (при управлении с дисплея) или параметр **Инструментарий статуса доступа** (при работе через программное обеспечение).

8.2.3 Доступ к данным – безопасность

Защита от записи посредством кода доступа

Параметры прибора можно защитить от записи, установив код доступа, индивидуальный для данного измерительного прибора. Изменить значения параметров посредством функций локального управления при этом будет невозможно.

Установка кода доступа с помощью местного дисплея

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.
3. Повторите цифровой код в параметр **Подтвердите код доступа** для подтверждения.
↳ Рядом со всеми защищенными от записи параметрами будет отображаться символ .

Установка кода доступа с помощью программного обеспечения (например, FieldCare)

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа
2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.
↳ Защита от записи активирована.

Параметры, доступные для изменения при любых условиях

Функция защиты от записи не применяется к некоторым параметрам, не влияющим на измерение. При установленном коде доступа эти параметры можно изменить даже в случае блокировки остальных параметров.

Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы. Если пользователь вернется в режим отображения измеренного значения из режима навигации и редактирования, то защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы через 60 с.



- Если для защиты от записи используется код доступа, его можно снова деактивировать только с помощью этого кода доступа → 70.
- В документе «Описание параметров прибора» каждый защищенный от записи параметр отмечен символом .

Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ , то параметр защищен от записи специальным кодом доступа прибора, и его изменение с помощью локального дисплея в настоящее время невозможно → 68.

Блокировка локального доступа к параметрам для записи деактивируется путем ввода кода доступа к прибору.

1. После нажатия кнопки появится запрос на ввод кода доступа.
2. Введите код доступа.
 - ↳ Символ перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.

Деактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Посредством локального дисплея

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование
→ Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
2. Введите **0000**.
3. Повторите **0000** в параметр **Подтвердите код доступа** для подтверждения.
 - ↳ Защита от записи деактивирована. Значения параметров можно изменять без ввода кода доступа.

С помощью программного обеспечения (например, FieldCare):


1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование
→ Определить новый код доступа
2. Введите **0000**.
 - ↳ Защита от записи деактивирована. Значения параметров можно изменять без ввода кода доступа.

Защита от записи посредством переключателя защиты от записи

В противоположность защите от записи параметров с помощью пользовательского кода доступа, этот вариант позволяет блокировать доступ для записи ко всему меню управления – кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**.


Значения параметров (кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**) после этого становятся доступными только для чтения, и изменить их перечисленными ниже средствами невозможно.

- Посредством локального дисплея
- По протоколу PROFIBUS PA
- По протоколу PROFIBUS DP

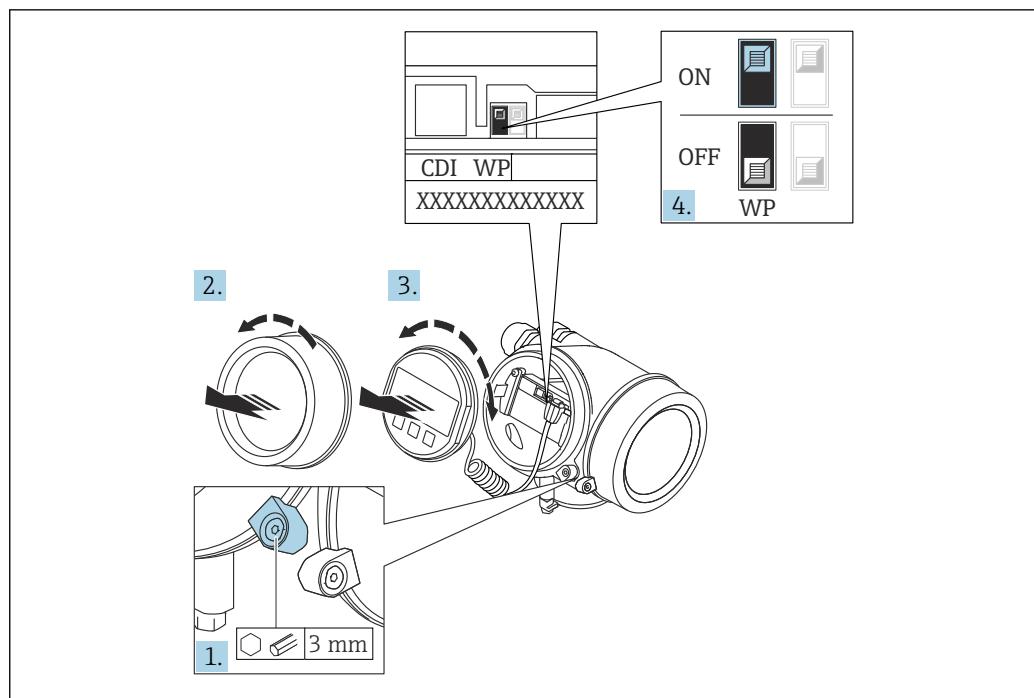


A0026157

1. Ослабьте зажим.
2. Отверните крышку отсека электроники.
3. Плавным вращательным движением извлеките модуль дисплея. Для получения доступа к переключателю защиты от записи прижмите модуль дисплея к краю отсека электроники.

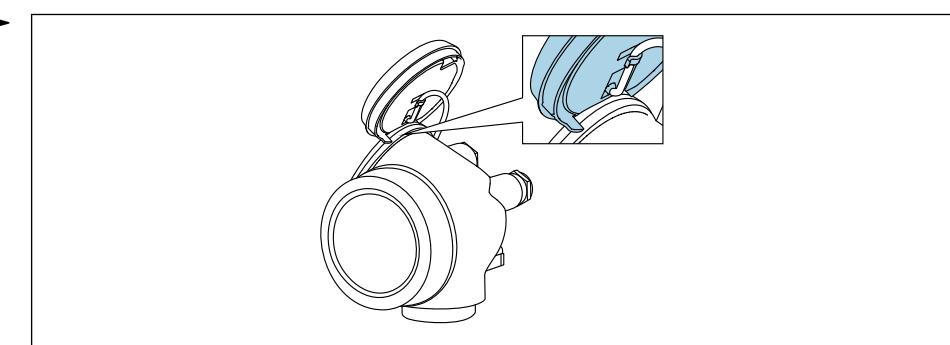

A0036086

4. Для активации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение **ON**. Для деактивации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение **OFF** (заводская настройка).
 - ↳ Если аппаратная защита от записи активирована: опция опция **Заблокировано Аппаратно** отображается в параметре параметр **Статус блокировки**. Кроме того, символ  отображается на локальном дисплее перед параметрами в заголовке дисплея управления и в окне навигации.

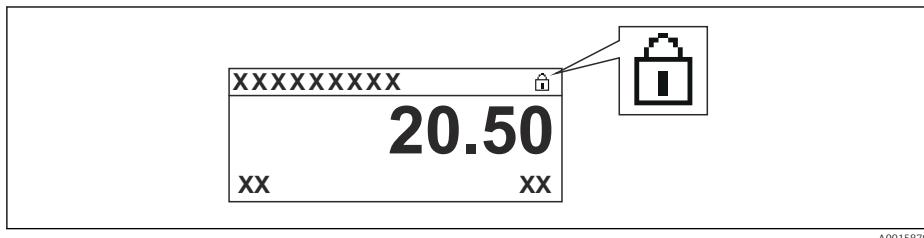

A0015870

Если аппаратная защита от записи деактивирована: опции в параметре параметр **Статус блокировки** не отображаются. Прекращается отображение символа  на локальном дисплее перед параметрами в заголовке дисплея управления и в окне навигации.

5. Поместите кабель в зазор между корпусом и главным модулем электроники и вставьте модуль дисплея в отсек электроники, зафиксировав его.
6. Соберите преобразователь в порядке, обратном порядку разборки.

Активация и деактивация блокировки кнопок

Доступ ко всему рабочему меню посредством локального управления можно заблокировать с помощью блокировки клавиатуры. Когда доступ заблокирован, навигация по меню управления или изменение значений отдельных параметров становятся невозможными. Пользователи смогут лишь просматривать измеренные значения на дисплее управления.

Блокировка кнопок включается и отключается через контекстное меню.

Включение блокировки кнопок

Только дисплей SD03

Блокировка кнопок включается автоматически:

- Если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин.
- При каждом перезапуске прибора.

Ручная активация блокировки кнопок:

1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений.
Нажмите  с удержанием не менее 2 секунд.
↳ Появится контекстное меню.
2. В контекстном меню выберите опцию **Блокировка кнопок вкл..**
↳ Блокировка кнопок активирована.

 При попытке входа в меню управления при включенной блокировке кнопок появится сообщение **Кнопки заблокированы**.

Снятие блокировки кнопок

1. Блокировка кнопок активирована.
Нажмите  с удержанием не менее 2 секунд.
↳ Появится контекстное меню.
2. В контекстном меню выберите опцию **Блокировка кнопок выкл..**
↳ Блокировка кнопок будет снята.


Технология беспроводной связи Bluetooth®

Технология передачи сигнала по протоколу беспроводной связи Bluetooth® предусматривает использование метода шифрования, испытанного Институтом Фраунгофера

- Прибор не обнаруживается в среде беспроводной связи *Bluetooth®* без приложения SmartBlue.
- Устанавливается только одно двухточечное соединение между **одним** датчиком и **одним** смартфоном или планшетом.

8.3 Блок управления и дисплея

8.3.1 Отображение

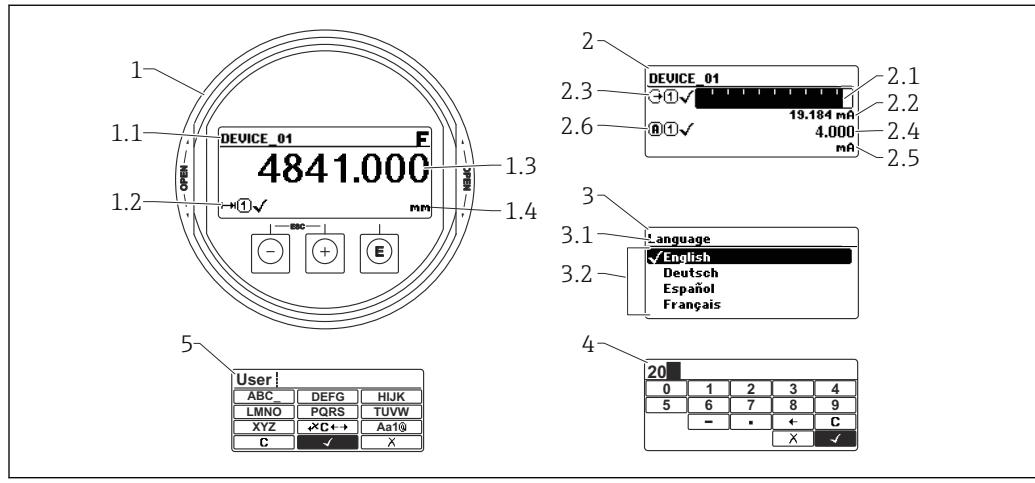

A0012635

■ 22 Формат индикации на блоке управления и дисплее

- 1 Индикация измеренного значения (1 значение макс. размера)
- 1.1 Заголовок, содержащий название и символ ошибки (если активна ошибка)
- 1.2 Символы измеренных значений
- 1.3 Измеренное значение
- 1.4 Единица измерения
- 2 Индикация измеренного значения (гистограмма + одно значение)
- 2.1 Гистограмма для измеренного значения 1
- 2.2 Измеренное значение 1 (включая единицу измерения)
- 2.3 Символы измеренного значения для значения 1
- 2.4 Измеренное значение 2
- 2.5 Единица измерения для измеренного значения 2
- 2.6 Символы измеренного значения для значения 2
- 3 Отображение параметров (здесь: параметр со списком выбора)
- 3.1 Заголовок, содержащий название параметра и символ ошибки (если активна ошибка)
- 3.2 Список выбора; отмечает текущее значение параметра.
- 4 Матрица для ввода цифр
- 5 Матрица для ввода алфавитно-цифровых и специальных символов

Символьные обозначения в подменю

Символ	Значение
 A0018367	Индикация/управление Отображается: <ul style="list-style-type: none">■ В главном меню после варианта выбора пункта «Индикация/управление»■ В заголовке слева, в меню «Индикация/управление»
 A0018364	Настройка Отображается: <ul style="list-style-type: none">■ В главном меню после выбора пункта «Настройка»■ В заголовке слева, в меню «Настройка»
 A0018365	Эксперт Отображается: <ul style="list-style-type: none">■ В главном меню после выбора пункта «Эксперт»■ В заголовке слева, в меню «Эксперт»
 A0018366	Диагностика Отображается: <ul style="list-style-type: none">■ В главном меню после выбора пункта «Диагностика»■ В заголовке слева, в меню «Диагностика»

Сигналы состояния

Символ	Значение
F A0032902	Failure («Отказ») Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
C A0032903	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, во время моделирования).
S A0032904	«Out of specification» Прибор используется: <ul style="list-style-type: none">■ не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки);■ вне конфигурации, выполненной пользователем (например, уровень вне сконфигурированного диапазона)
M A0032905	«Maintenance required» Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Дисплейные символы статуса блокировки

Символ	Значение
 A0013148	Параметр, доступный только для чтения Отображаемый параметр доступен только для просмотра, редактировать его невозможно.
 A0013150	Прибор заблокирован <ul style="list-style-type: none">■ Перед именем параметра: прибор заблокирован программным или аппаратным образом.■ В заголовке экрана измеренных значений: Прибор заблокирован аппаратно.


Символы измеренных значений

Символ	Значение
Результаты измерения	
	Уровень A0032892
	Расстояние A0032893
	Токовый выход A0032908
	Измеренный ток A0032894
	Напряжение на клеммах A0032895
	Температура электроники или датчика A0032896
Измерительные каналы	
	Измерительный канал 1 A0032897
	Измерительный канал 2 A0032898
Состояние измеренного значения	
	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прерывается. На выход выдается заданное значение аварийного сигнала. Выдается диагностическое сообщение. A0018361
	Состояние Warning («Предупреждение») Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение. A0018360

8.3.2 Элементы управления

Кнопка	Значение
 A0018330	<p>Минус ключ</p> <p><i>В меню, подменю</i> Перемещение курсора вверх по списку.</p> <p><i>В редакторе текста и чисел</i> В маске ввода: перемещение курсора влево (назад).</p>
 A0018329	<p>Кнопка «плюс»</p> <p><i>В меню, подменю</i> Перемещение курсора вниз по списку.</p> <p><i>В редакторе текста и чисел</i> В маске ввода – перемещение строки выбора вправо (вперед).</p>
 A0018328	<p>Кнопка ввода</p> <p><i>Экран индикации измеренных значений</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ При кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления. ▪ Удерживание кнопки нажатой в течение 2 с приводит к открыванию контекстного меню. <p><i>В меню, подменю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кратковременное нажатие кнопки приводит к следующим результатам. Открывание выделенного меню, подменю или параметра. ▪ Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с при настройке параметра: Вызов справочного текста в отношении функции этого параметра (при его наличии). <p><i>В редакторе текста и чисел</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кратковременное нажатие кнопки приводит к следующим результатам. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Открывание выбранной группы. ▪ Выполнение выбранного действия. ▪ Удерживание кнопки нажатой в течение 2 с позволяет подтвердить отредактированное значение параметра.
 A0032909	<p>Кнопочная комбинация для выхода (одновременное нажатие кнопок)</p> <p><i>В меню, подменю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Кратковременное нажатие кнопки приводит к следующим результатам. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Выход из текущего уровня меню и переход на более высокий уровень. ▪ Если открыт справочный текст: справочный текст в отношении параметра закрывается. ▪ Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с позволяет вернуться к отображению измеренного значения («исходному положению»). <p><i>В редакторе текста и чисел</i></p> <p>Закрытие редактора текста или редактора чисел без сохранения изменений.</p>
 A0032910	<p>Сочетание кнопок «плюс/минус» (одновременное нажатие и удержание кнопок)</p> <p>Уменьшение контрастности (более яркий экран).</p>
 A0032911	<p>Сочетание кнопок «плюс/ввод» (одновременное нажатие и удержание кнопок)</p> <p>Увеличение контрастности (менее светлый экран).</p>

8.3.3 Ввод чисел и текста

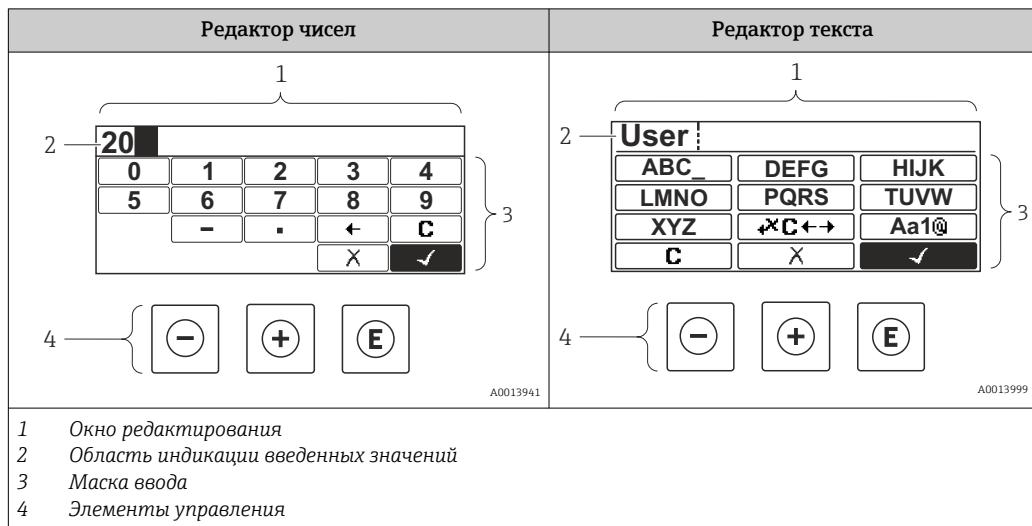

Маска ввода

В маске ввода редактора текста и чисел имеются следующие символы ввода и управления:

Редактор чисел

Символ	Значение
0 ...	Выбор цифр от 0 до 9.
9	A0013998
.	Вставка десятичного разделителя в позицию курсора.
-	A0016619
—	Вставка символа «минус» в позицию курсора.
✓	A0016620
✗	Подтверждение выбора.
←	A0013985
→	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево.
X	A0013986
C	Выход из режима ввода без сохранения изменений.
	A0014040
	Удаление всех введенных символов.

Редактор текста

Символ	Значение
ABC_	Выбор букв от A до Z
...	A0013997
XYZ	

	A0013981	Переключение: ■ между буквами верхнего и нижнего регистра; ■ для ввода цифр; ■ для ввода специальных символов
	A0013985	Подтверждение выбора.
	A0013987	Переход к выбору инструментов коррекции.
	A0013986	Выход из режима ввода без сохранения изменений.
	A0014040	Удаление всех введенных символов.

Коррекция текста под

Символ	Значение
	Удаление всех введенных символов.
	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию вправо.
	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево.
	Удаление одного символа непосредственно слева от курсора в строке ввода.

8.3.4 Открывание контекстного меню


Используя контекстное меню, пользователь может быстро открыть следующие меню непосредственно с дисплея управления:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Envelope curve
- Keylock on

Открывание и закрывание контекстного меню

Открыт дисплей управления.

1. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2 с.
↳ Открывается контекстное меню.

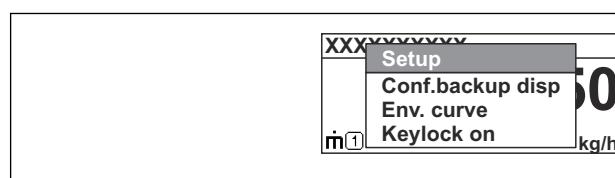

2. Нажмите кнопки и одновременно.
↳ Контекстное меню закрывается и отображается дисплей управления.

Открывание меню из контекстного меню


1. Откройте контекстное меню.
2. Нажмите кнопку для перехода к требуемому меню.

3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.

↳ Открывается выбранное меню.

8.3.5 Отображение огибающей кривой на блоке управления и индикации

Для оценки измеряемого сигнала можно вывести на блок управления и индикации огибающую кривую и, если было выполнено сканирование помех, кривую сканирования помех.

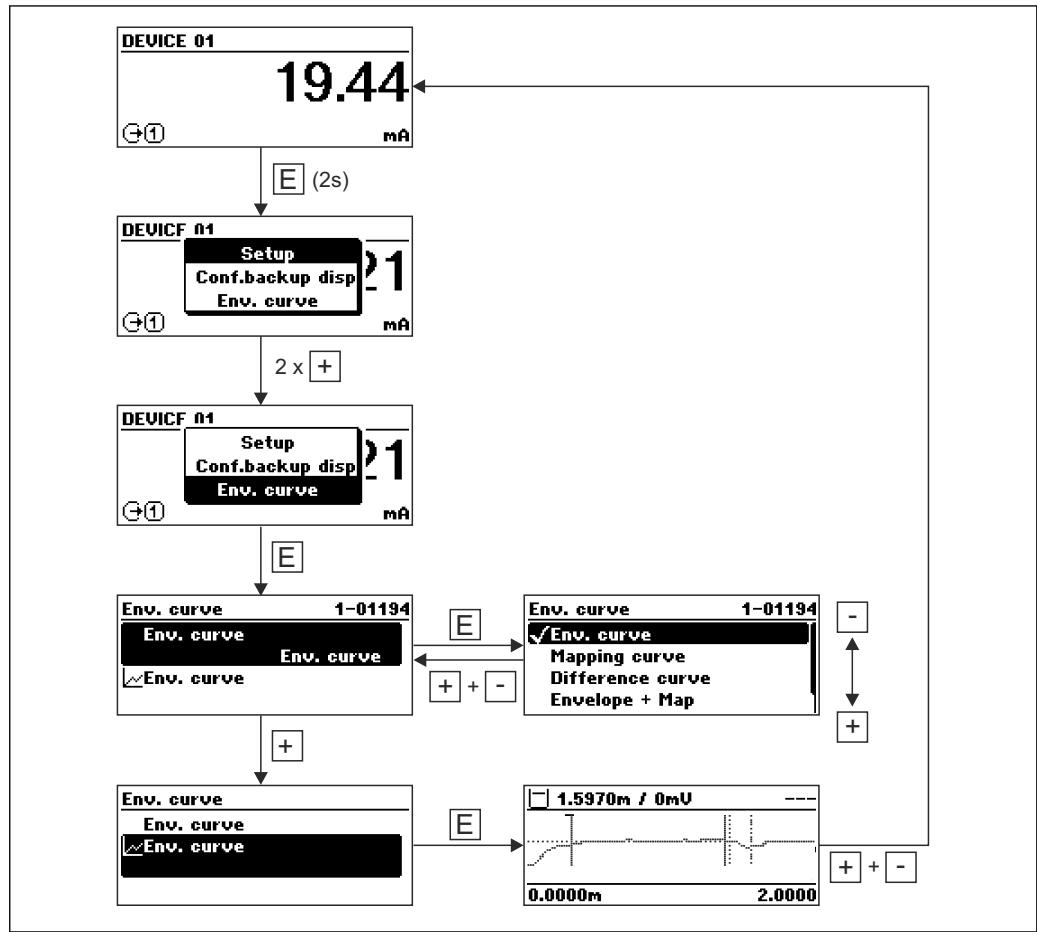


A0014277

9 Интеграция в сеть PROFIBUS

9.1 Общие сведения об основном файле прибора (GSD)

Идентификатор изготовителя	17 (0x11)
Идентификационный номер	0x1558
Версия профиля	3.02
GSD-файл	Информация и файлы находятся в свободном доступе по следующим адресам: ■ www.endress.com ■ www.profibus.org
Версия файла GSD	

9.2 Настройка адреса прибора

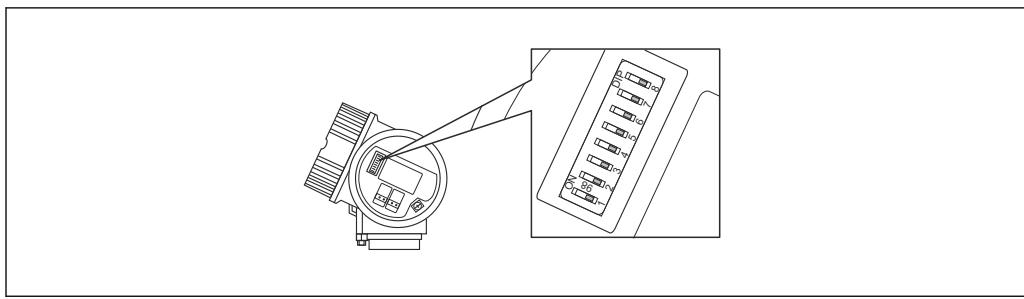


■ 23 Переключатель адресов в клеммном отсеке

9.2.1 Аппаратная адресация

1. Переведите переключатель 8 в положение OFF.
2. Используя переключатели №№ 1–7, настройте адрес, обращаясь к следующей таблице.

Изменение адреса в приборе происходит через 10 секунд. Прибор перезапускается.


Переключатель	1	2	3	4	5	6	7
Значение при положении ON	1	2	4	8	16	32	64
Значение при положении OFF	0	0	0	0	0	0	0

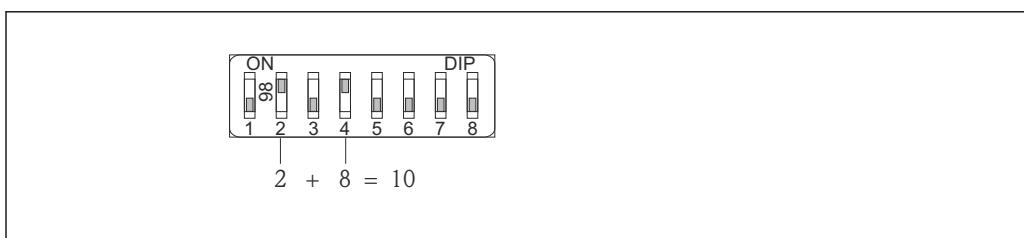

■ 24 Пример аппаратной адресации: переключатель № 8 переведен в положение OFF; переключатели №№ 1–7 определяют адрес.

9.2.2 Программная адресация

1. Переведите переключатель № 8 в положение ON.
2. Прибор автоматически перезапустится и выдаст текущий адрес (заводская настройка: 126).
3. Настройка адреса с помощью меню управления: Настройка → Адрес прибора

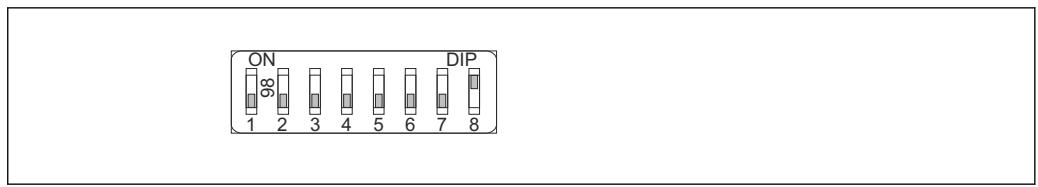


■ 25 Пример программной адресации; переключатель № 8 переведен в положение ON; адрес определяется в меню управления («Настройка» → «Адрес прибора»).

10 Ввод в эксплуатацию с помощью Мастера настроек

Мастер входит в состав ПО и ПО DeviceCare¹⁾

1. Подключите прибор к или DeviceCare.
2. Откройте прибор в FieldCare или DeviceCare.
↳ Откроется информационное окно (домашняя страница) прибора

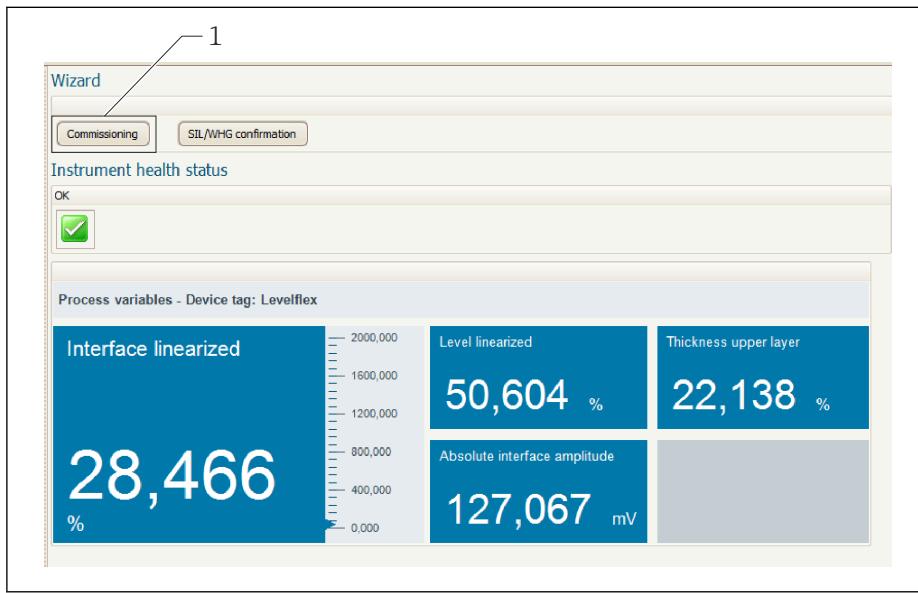

A0025866

1 Кнопка «Ввод в эксплуатацию» служит для запуска мастера

3. Нажмите кнопку «Ввод в эксплуатацию», чтобы запустить мастер.
4. Введите приемлемое значение или выберите необходимый вариант для каждого параметра. Эти значения будут записаны непосредственно в память прибора.
5. Для перехода к следующей странице нажмите кнопку «Далее».
6. После заполнения всех страниц нажмите кнопку «Завершить», чтобы закрыть окно мастера настроек.

i Если работу мастера настроек отменить до установки всех необходимых параметров, прибор может остаться в неопределенном состоянии. В такой ситуации произойдет возврат прибора к заводским настройкам по умолчанию.

1) ПО DeviceCare можно загрузить на веб-сайте www.software-products.endress.com. Для загрузки программы, помогающей ввести прибор в эксплуатацию, необходимо зарегистрироваться на портале ПО Endress+Hauser.


11 Ввод в эксплуатацию с использованием меню управления

11.1 Функциональная проверка

Перед вводом измерительного прибора в эксплуатацию убедитесь в том, что были выполнены проверки после монтажа и подключения.

11.2 Настройка языка управления

Заводская настройка: английский язык или локальный язык, который был указан в заказе

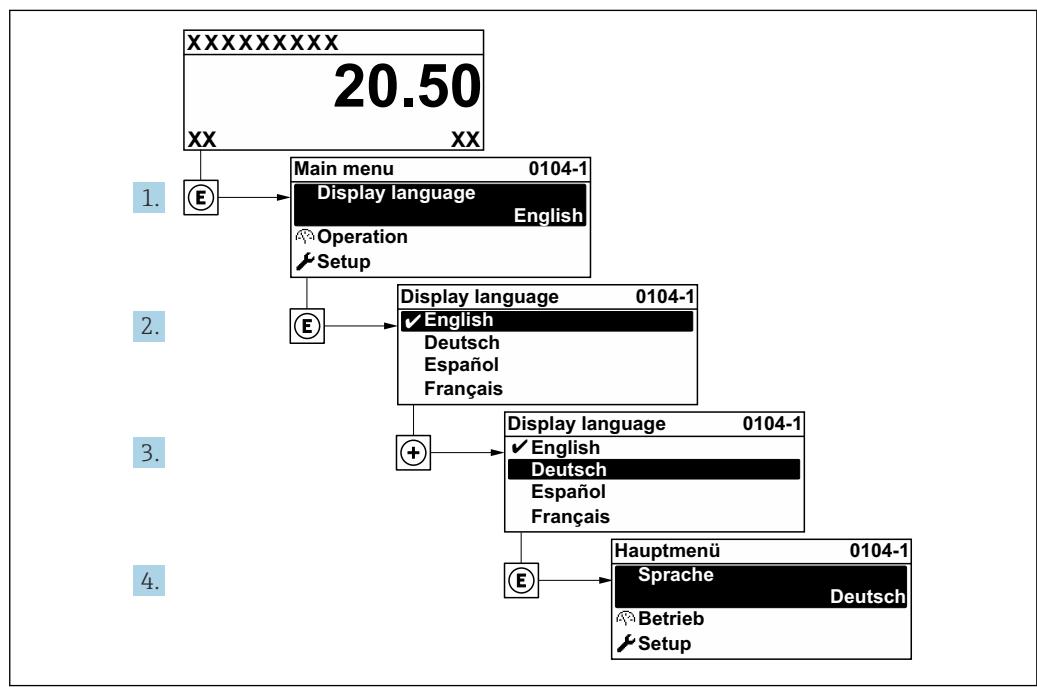

26 Пример конфигурации локального дисплея

A0029420

11.3 Проверка референсного расстояния

i Этот раздел применим только к прибору FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG)

Коаксиальные зонды с компенсацией газовой фазы поставляются полностью откалиброванными. Стержневые зонды после монтажа необходимо откалибровать повторно.


После монтажа стержневого зонда в успокоительной трубе или байпасе проверьте и, при необходимости, откорректируйте настройку референсного расстояния, давление

при этом должно отсутствовать. Для обеспечения максимальной точности уровень должен находиться не менее чем на 200 мм ниже эталонного расстояния L_{ref} .

Этап	Параметр	«Действие»
1	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC	Выберите вариант опция Включено , чтобы активировать компенсацию газовой фазы.
2	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Текущее референс. расстояние	Проверьте, соответствует ли отображенное эталонное расстояние номинальному значению (300 мм или 550 мм; см. заводскую табличку). Если это так, какие-либо дополнительные действия не нужны. Если это не так: продолжайте, начиная с шага 3.
3	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Референс. расстояние	Примите значение, отображаемое в поле параметр Текущее референс. расстояние . Это позволит скорректировать эталонное расстояние.

 Подробное описание всех параметров приведено в следующих документах.
GP01001F, «Levelflex – описание параметров прибора – PROFIBUS PA»

11.4 Настройка измерения уровня

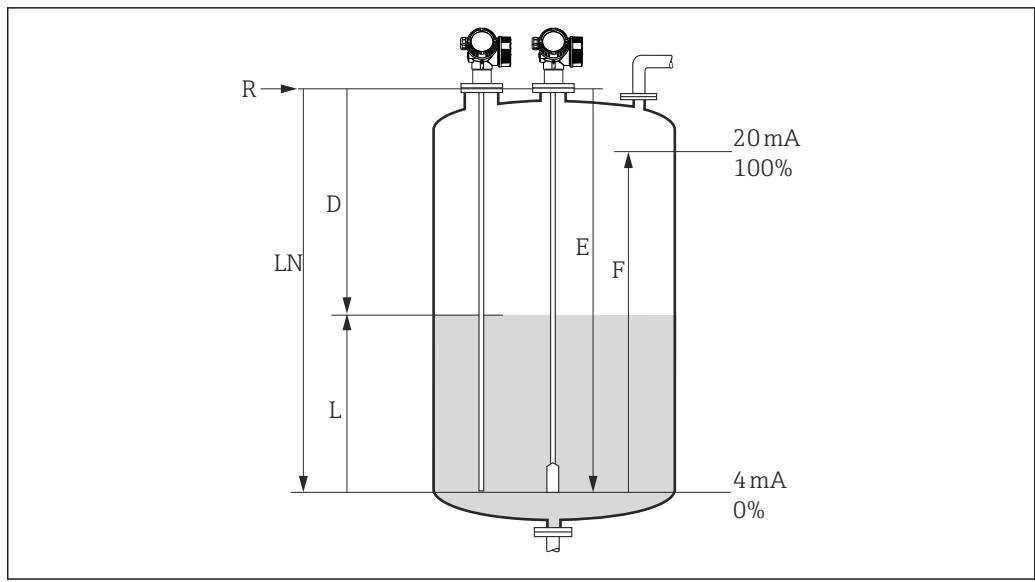

27 Параметры конфигурации для измерения уровня жидкого среды

LN Длина зонда

R Контрольная точка измерения

D Расстояние

L Уровень

E Калибровка пустой емкости (= нулевой уровень)

F Калибровка полной емкости (= конец диапазона)

i Если значение ϵ_r составляет меньше 7 при использовании тросовых зондов, измерение в области натяжного груза невозможно. В этих случаях калибровка для пустого резервуара *E* не должна превышать *LN* - 250 мм (*LN* - 10 in).


1. Перейдите к: Настройка → Обозначение прибора
↳ Введите тэг прибора.
2. Перейдите к: Настройка → Адрес прибора
↳ Введите адрес прибора в шине (только при программной адресации).
3. Для приборов с пакетом прикладных программ «Измерение границы раздела фаз»
Перейдите к: Настройка → Режим работы
↳ выберите пункт опция **Уровень**.
4. Перейдите к: Настройка → Единицы измерения расстояния
↳ Выберите единицу измерения расстояния.
5. Перейдите к: Настройка → Тип резервуара
↳ Выбрать тип резервуара.
6. Для параметр **Тип резервуара** = Байпас / выносная колонка:
Перейдите к: Настройка → Диаметр трубы
↳ Укажите диаметр байпасса или успокоительной трубы.
7. Перейдите к: Настройка → Группа продукта
↳ Укажите тип продукта: (**Водный раствор (DC >= 4)** или **Продукт**)
8. Перейдите к: Настройка → Калибровка пустой емкости
↳ Укажите расстояние *E*, когда резервуар пустой (расстояние от контрольной точки *R* до отметки 0 %).

9. Перейдите к: Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Указание расстояния F для полного резервуара (расстояние от отметки 0 % до отметки 100 %).
10. Перейдите к: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L.
11. Перейдите к: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D между контрольной точкой R и уровнем L.
12. Перейдите к: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество проанализированного эхо-сигнала определенного уровня.
13. Управление через локальный дисплей:
Перейдите к: Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображаемое расстояние с фактическим значением, чтобы при необходимости начать запись карты эхо-сигналов помех²⁾.
14. Управление посредством управляющей программы:
Перейдите к: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображенное расстояние с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех (если это необходимо)²⁾.

2) Для прибора FMP54 с компенсацией газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) карта эхо-сигналов помех может не записываться

11.5 Настройка измерения уровня границы раздела фаз

i Измерение границы раздела фаз возможно только в том случае, если прибор оснащен соответствующей программной опцией. Структура заказа изделия: позиция 540 «Пакет прикладных программ», опция ЕВ («Измерение границы раздела фаз»).

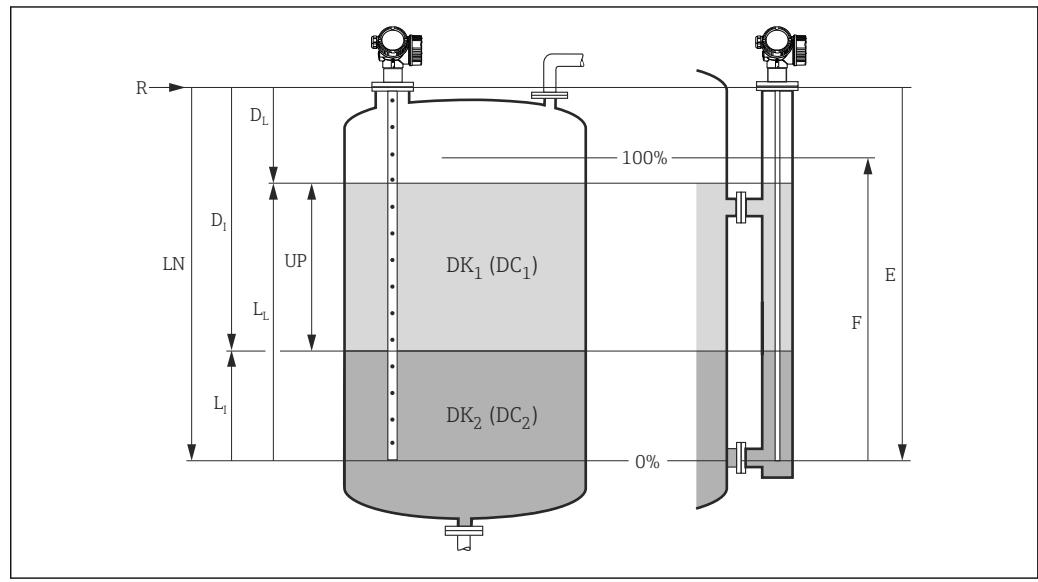

A0011177

■ 28 Параметры конфигурации измерения границы раздела фаз

LN Длина зонда

R Контрольная точка измерения

DI Расстояние до раздела фаз (расстояние от фланца до нижней среды)

(

диск

рет

ный

вход

)

LI Раздел фаз

DL Расстояние

LL Уровень

UP Толщина верхнего слоя

E Калибровка пустой емкости (= нулевой уровень)

F Калибровка полной емкости (= конец диапазона)

1. Перейдите к: Настройка → Обозначение прибора

↳ Введите тэг прибора.

2. Перейдите к: Настройка → Адрес прибора

↳ Введите адрес прибора в шине (только при программной адресации).

3. Перейдите к: Настройка → Режим работы

↳ выберите пункт опция **Раздел фаз**.

4. Перейдите к: Настройка → Единицы измерения расстояния

↳ Выберите единицу измерения расстояния.

5. Перейдите к: Настройка → Тип резервуара

↳ Выбрать тип резервуара.

6. Для параметр **Тип резервуара** = Байпас / выносная колонка:

Перейдите к: Настройка → Диаметр трубы

↳ Укажите диаметр байпасса или успокоительной трубы.

7. Перейдите к: Настройка → Уровень в емкости
 - ↳ Укажите уровень резервуара (**Полностью заполнена** или **Частично заполнена**)
8. Перейдите к: Настройка → Расстояние до верхнего соединения
 - ↳ Для байпасов: введите расстояние от контрольной точки R до нижней границы верхнего выходного потока. Во всех остальных случаях сохраните заводскую настройку.
9. Перейдите к: Настройка → Значение диэлектрической постоянной DC
 - ↳ Укажите относительную диэлектрическую постоянную ϵ_r верхней среды.
10. Перейдите к: Настройка → Калибровка пустой емкости
 - ↳ Укажите расстояние E, когда резервуар пустой (расстояние от контрольной точки R до отметки 0 %).
11. Перейдите к: Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Указание расстояния F для полного резервуара (расстояние от отметки 0 % до отметки 100 %).
12. Перейдите к: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L_L .
13. Перейдите к: Настройка → Раздел фаз
 - ↳ Отображается высота границы раздела фаз L_I .
14. Перейдите к: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D_L между точкой отсчета R и уровнем L_L .
15. Перейдите к: Настройка → Расстояние до раздела фаз
 - ↳ Отображается расстояние D_I между контрольной точкой R и границей раздела фаз L_I .
16. Перейдите к: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество проанализированного эхо-сигнала определенного уровня.
17. Управление через локальный дисплей:
Перейдите к: Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображаемое расстояние с фактическим значением, чтобы при необходимости начать запись карты эхо-сигналов помех.³⁾
18. С помощью программного обеспечения (например, FieldCare)
Перейдите к: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображенное расстояние с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех (если это необходимо)³⁾.

3) Для прибора FMP54 с компенсацией газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) карта эхо-сигналов помех может не записываться

11.6 Запись референсной огибающей кривой

После настройки измерения рекомендуется записать текущую огибающую кривую в качестве референсной. Это может быть использовано позже для диагностических целей. Для записи огибающей кривой служит функция параметра **Сохранить эталонную кривую**.

Путь в меню

Эксперт → Диагностика → Диагностика огибающей → Сохранить эталонную кривую

Значение опций

- Нет
Без действий
- Да
Сохранение текущей огибающей кривой в качестве эталонной.

i На приборах, поставленных с программным обеспечением версии 01.00.zz, это подменю отображается только при работе с уровнем доступа «Сервисный специалист».

i Просмотреть референсную кривую можно только на графике огибающей кривой в ПО FieldCare, предварительно загрузив его из прибора в ПО FieldCare. Для этого используется функция «Загрузить референсную кривую» в ПО FieldCare.



29 Функция «Загрузить референсную кривую»

11.7 Настройка локального дисплея

11.7.1 Заводская настройка локального дисплея для измерения уровня

Параметр	Заводская настройка для приборов с одним токовым выходом	Заводская настройка для приборов с двумя токовыми выходами
Форматировать дисплей	1 значение, макс. размер	1 значение, макс. размер
Значение 1 дисплей	Уровень линеаризованный	Уровень линеаризованный
Значение 2 дисплей	Расстояние	Расстояние
Значение 3 дисплей	Токовый выход 1	Токовый выход 1
Значение 4 дисплей	нет	Токовый выход 2

11.7.2 Заводская настройка локального дисплея для измерения границы раздела фаз

Параметр	Заводская настройка для приборов с одним токовым выходом	Заводская настройка для приборов с двумя токовыми выходами
Форматировать дисплей	1 значение, макс. размер	1 значение, макс. размер
Значение 1 дисплей	Раздел фаз линеаризованный	Раздел фаз линеаризованный
Значение 2 дисплей	Уровень линеаризованный	Уровень линеаризованный
Значение 3 дисплей	Толщина верхнего слоя	Токовый выход 1
Значение 4 дисплей	Токовый выход 1	Токовый выход 2

11.7.3 Регулировка локального дисплея

Настройка локального дисплея осуществляется в следующем подменю:
Настройка → Расширенная настройка → Дисплей

11.8 Управление конфигурацией

После ввода в эксплуатацию можно сохранить текущую конфигурацию прибора, скопировать ее на другую точку измерения или выполнить восстановление до предыдущей конфигурации. Для этого используется параметр параметр **Резервные данные** и его доступные опции.

Путь в меню

Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее
→ Резервные данные

Значение опций

■ Отмена

Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.

■ Сделать резервную копию

Резервная копия текущей конфигурации прибора записывается из блока HistoROM (встроенного в прибор) в модуль дисплея прибора.

■ Восстановить

Последняя резервная копия конфигурационных данных прибора копируется из памяти дисплея в блок HistoROM прибора.

■ Дублировать

Копирование конфигурационных данных преобразователя прибора в память другого прибора посредством модуля дисплея. Следующие параметры, которые характеризуют точку измерения, **не** передаются:

Тип продукта

■ Сравнить

Копия конфигурационных данных прибора, сохраненная на дисплее, сравнивается с текущими конфигурационными данными из блока памяти HistoROM. Результат сравнения отображается в параметр **Результат сравнения**.

■ Очистить резервные данные

Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплея прибора.



В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью локального дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.



Если существующая резервная копия восстанавливается в приборе, отличном от исходного прибора, с помощью функции опция **Восстановить**, то в некоторых случаях индивидуальные функции прибора могут стать недоступными. В некоторых случаях также невозможно восстановить исходное состояние путем сброса в состояние «при поставке».

Для копирования конфигурации на другой прибор обязательно используйте функцию опция **Дублировать**.

11.9 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Параметры настройки можно защитить от несанкционированного доступа двумя способами:

- Блокировка с помощью параметров (программная блокировка)
- Блокировка при помощи переключателя защиты от записи (аппаратная блокировка)

12 Диагностика и устранение неисправностей

12.1 Устранение неисправностей общего характера

12.1.1 Общие ошибки

Ошибка	Возможная причина	Решение
Прибор не отвечает.	Сетевое напряжение не подключено. Недостаточный контакт между кабелями и клеммами.	Подключите правильное напряжение. Обеспечьте надежный электрический контакт между кабелем и клеммами.
Значения на дисплее не видны	Установлена слишком низкая или высокая контрастность. Неправильно подключен разъем кабеля дисплея.	■ Увеличьте контрастность одновременным нажатием кнопок и . ■ Уменьшите контрастность одновременным нажатием кнопок и .
	Дисплей неисправен.	Подключите разъем правильно. Замените дисплей.
При запуске прибора или подключении дисплея выдается сообщение «Ошибка связи».	Воздействие электромагнитных помех Поврежден кабель или разъем кабеля дисплея.	Проверьте заземление прибора. Замените дисплей.
Функция дублирования параметров через дисплей с одного прибора на другой не действует. Доступны только функции «Сохранить» и «Отмена».	Дисплей с данными резервного копирования не определяется должным образом, если ранее на новом приборе не выполнялось резервное копирование данных.	Подключите дисплей (с данными резервного копирования) и перезапустите прибор.
Интерфейс CDI не функционирует.	Неправильная настройка COM-порта компьютера.	Проверьте параметры COM-порта компьютера и при необходимости исправьте их.
Прибор неправильно измеряет величину.	Ошибка настройки параметров	Проверьте и исправьте настройку параметра.

12.1.2 Ошибки настройки параметров

Ошибки настройки параметров для измерения уровня

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Измеренное значение неверно	Если измеренное расстояние (Настройка → Расстояние) соответствует фактическому расстоянию: Ошибка калибровки	<ul style="list-style-type: none"> ■ Проверьте параметр Калибровка пустой емкости (→ 144) и исправьте при необходимости. ■ Проверьте параметр Калибровка полной емкости (→ 145) и исправьте при необходимости. ■ Проверьте линеаризацию и при необходимости исправьте (подменю Линеаризация (→ 174)).
	Если измеренное расстояние (Настройка → Расстояние) не соответствует фактическому расстоянию: Присутствуют паразитные эхо-сигналы.	Выполните сканирование помех (параметр Подтвердить расстояние (→ 153)).
Измеренное значение не изменяется при заполнении/опорожнении	Присутствуют паразитные эхо-сигналы.	Выполните сканирование помех (параметр Подтвердить расстояние (→ 153)).
	Скопление отложений на зонде.	Выполните очистку зонда.
	Ошибка отслеживания эхо-сигналов.	Деактивируйте отслеживание эхо-сигналов (Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = История выкл.).
диагностическое сообщение Эхо сигнал потерян появляется после включения сетевого напряжения.	Слишком высокий порог эхо-сигнала.	Проверьте параметр Группа продукта (→ 144). При необходимости выберите более подробную настройку в параметр Продукт (→ 161).
	Подавляется эхо-сигнал уровня.	Удалите карту и при необходимости запишите ее снова (параметр Записать карту помех (→ 155)).
Прибор отображает ненулевой уровень при пустом резервуаре.	Неверная длина зонда	Выполните коррекцию длины зонда (параметр Подтвердить длину зонда (→ 190)).
	Паразитные эхо-сигналы	Выполните маскирование по всей длине зонда при пустом резервуаре (параметр Подтвердить расстояние (→ 153)).
Неправильная крутизна уровня во всем диапазоне измерения	Выбран неверный тип резервуара.	Выберите правильный параметр Тип резервуара (→ 143).

Ошибки настройки параметров для измерения уровня границы раздела фаз


Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При значении Уровень в емкости = Полностью заполнена отображаемый уровень границы раздела повышается при опорожнении резервуара.	Общий уровень определяется за пределами верхней блокирующей дистанции.	<p>Увеличьте блокирующую дистанцию (параметр Блокирующая дистанция (→ 164)).</p> <p>Установите параметр Уровень в емкости (→ 149) = Частично заполнена.</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При значении Уровень в емкости = Частично заполнена общий отображаемый уровень снижается при заполнении резервуара.	Общий уровень достигает верхней блокирующей дистанции.	Уменьшите блокирующую дистанцию (параметр Блокирующая дистанция (\rightarrow 164)).
Неправильное измерение границы раздела фаз.	Неверно указана диэлектрическая постоянная (DC) верхней среды.	Ведите правильную диэлектрическую постоянную (значение DC) верхней среды (параметр Значение диэлектрической постоянной DC (\rightarrow 151)).
Измеренные значения границы раздела фаз и общего уровня в резервуаре совпадают.	Порог эхо-сигнала для общего уровня в резервуаре слишком высок ввиду того, что указано неверное значение диэлектрической постоянной.	Ведите правильную диэлектрическую постоянную (значение DC) верхней среды (параметр Значение диэлектрической постоянной DC (\rightarrow 151)).
Общий уровень в резервуаре невозможно отличить от границы раздела фаз при малой толщине границы раздела.	Толщина слоя верхней среды составляет менее 60 мм.	Измерение границы раздела фаз возможно только при толщине границы раздела более 60 мм.
Измеряемое значение границы раздела фаз меняется скачкообразно.	Присутствует слой эмульсии.	Наличие слоев эмульсии приводит к искажению измерения. Обратитесь в компанию Endress +Hauser.

12.2 Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее

12.2.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией измеренного значения.

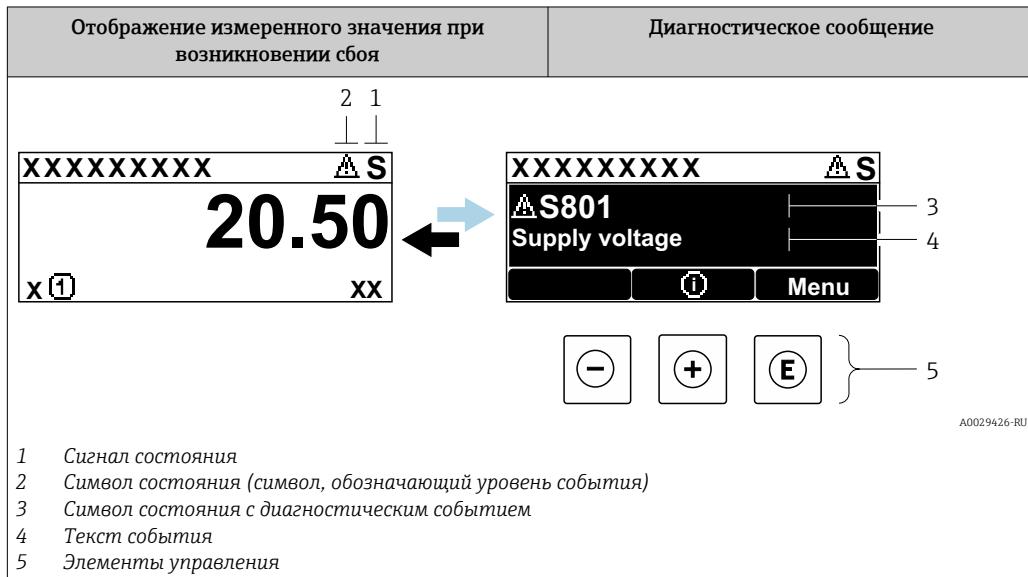

Сигналы состояния


F A0032902	Опция "Отказ (F)" Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
C A0032903	Опция "Проверка функций (C)" Прибор находится в сервисном режиме (например, во время моделирования).
S A0032904	Опция "Не соответствует спецификации (S)" Прибор используется: <ul style="list-style-type: none">■ не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки);■ вне конфигурации, выполненной пользователем (например, уровень вне сконфигурированного диапазона)
M A0032905	Опция "Требуется техническое обслуживание (M)" Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Символ состояния (символ, обозначающий уровень события)

	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прерывается. Сигнальные выходы переходят в определенное аварийное состояние. Выдается диагностическое сообщение.
	Состояние Warning («Предупреждение») Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение.

Диагностическое событие и текст события

Ошибка можно идентифицировать по диагностическому событию. Краткое описание упрощает эту задачу, предоставляем информацию о сбое. Кроме того, соответствующий символ состояния отображается перед диагностическим событием.

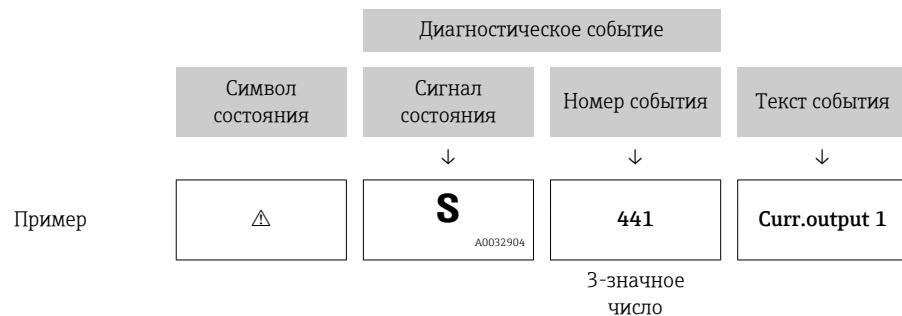


При выдаче двух или более сообщений одновременно отображается диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом. Дополнительные диагностические сообщения в листе ожидания могут быть отображены в подменю **Перечень сообщений диагностики**.

- i** Более ранние диагностические сообщения, уже не стоящие в очереди, можно просмотреть следующим образом:
- На локальном дисплее:
В подменю **Журнал событий**
 - В FieldCare:
используя функцию «Список событий/HistoROM».

Элементы управления

Функции управления в меню, подменю	
	Кнопка «плюс» Открытие сообщения с информацией по устранению ошибок.
	Кнопка ввода Открытие меню управления.

12.2.2 Вызов мер по устранению ошибок

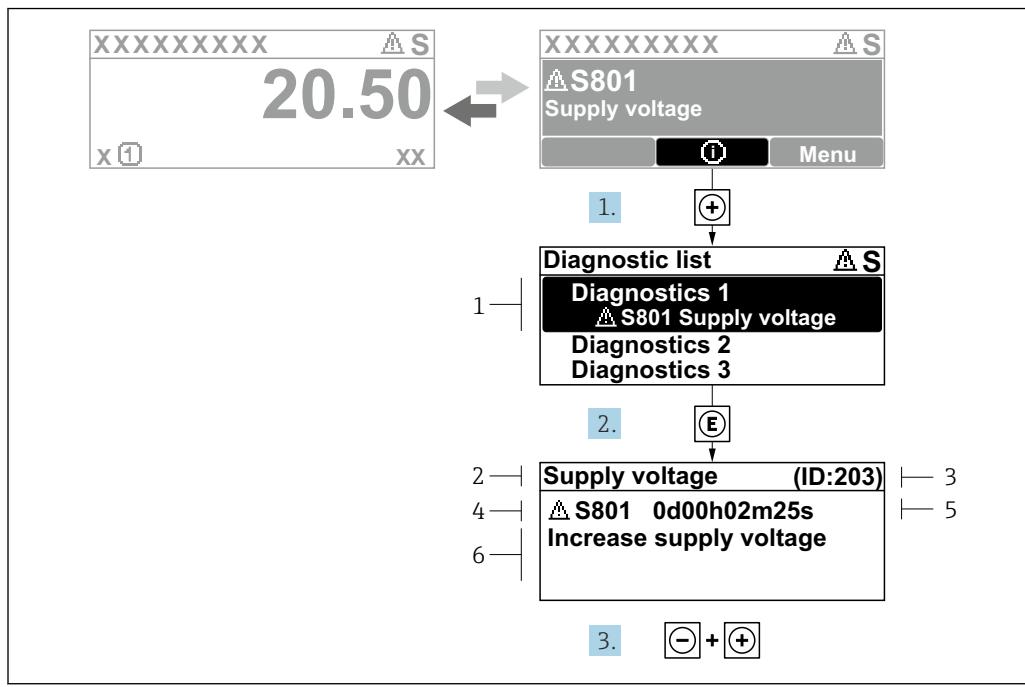

30 Сообщение с описанием мер по устранению ошибок

- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Сервисный идентификатор
- 4 Алгоритм диагностических действий с диагностическим кодом
- 5 Время работы на момент обнаружения ошибки
- 6 Меры по устранению неполадок

Пользователь просматривает диагностическое сообщение.

1. Нажмите **⊕** (символ ①).
↳ Откроется подменю **Перечень сообщений диагностики**.
2. Выберите требуемое диагностическое событие кнопками **⊕** или **⊖** и нажмите кнопку **█**.
↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
3. Одновременно нажмите кнопки **⊖** + **⊕**.
↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок закрывается.

Пользователь находится в меню **Диагностика** на записи диагностического события, например, в **Перечень сообщений диагностики** или в **Предыдущее диагн. сообщение**.

1. Нажмите кнопку **█**.
↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
2. Одновременно нажмите кнопки **⊖** + **⊕**.
↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок закрывается.


12.3 Диагностическое событие в программном обеспечении

Если в приборе имеется активное диагностическое событие, то в левой верхней области интерфейса программного обеспечения отображается сигнал состояния и соответствующий символ уровня события в соответствии с NAMUR NE 107:

- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)


A: через меню управления

1. Перейдите к параметру меню **Диагностика**.
 - ↳ В пункте параметр **Текущее сообщение диагностики** отображается диагностическое событие и его текстовое описание.
2. В правой стороне интерфейса наведите курсор на пункт параметр **Текущее сообщение диагностики**.

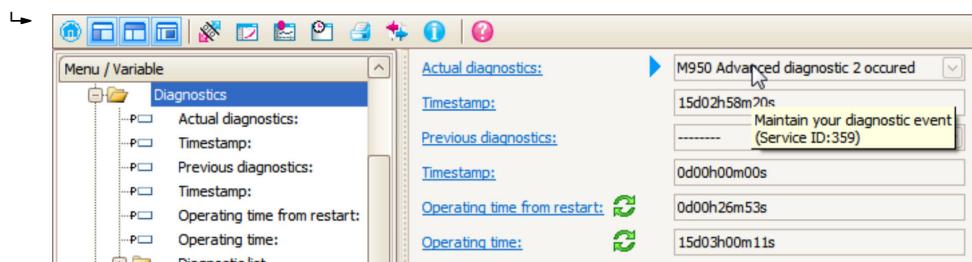


Появится информация о мерах по устранению этого диагностического события.

B: через функцию «Создание документации»

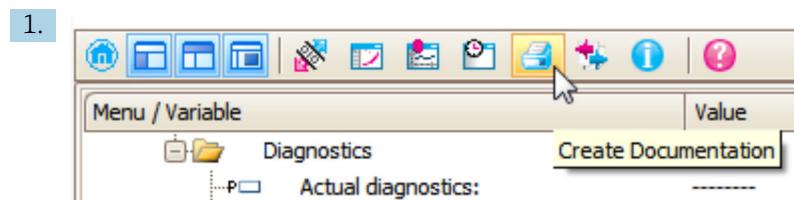


Выберите функцию «Создание документации».

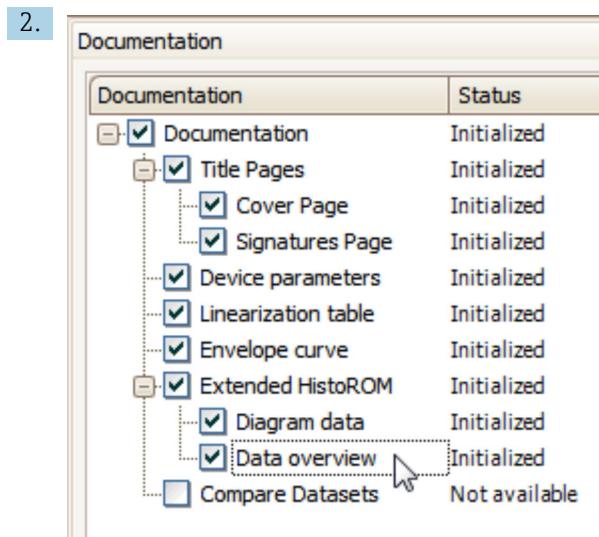

Убедитесь в том, что отмечен пункт «Обзор данных».

3. Нажмите кнопку «Сохранить как...» и сохраните протокол в формате PDF.
 ↳ Протокол содержит диагностические сообщения и сведения об устранении неполадок.

C: с помощью функции «Журнал событий/расширенный HistoROM»

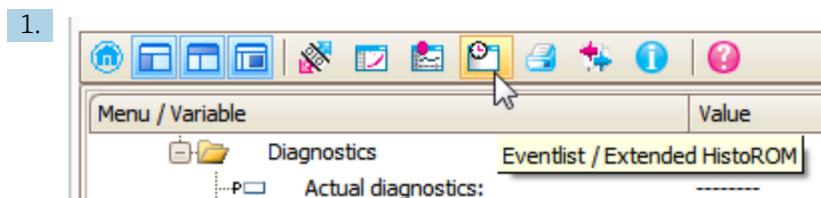

Выберите функцию «Журнал событий/расширенный HistoROM».



Выберите функцию «Загрузка журнала событий».

- ↪ Журнал событий, включая сведения об устранении неполадок, будет отображен в окне «Обзор данных».

12.4 Перечень диагностических сообщений

В подменю подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается до 5 диагностических сообщений, находящихся в очереди. Если число необработанных сообщений больше 5, на дисплей выводятся сообщения с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики

Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

1. Нажмите .
 ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.

2. Нажмите  +  одновременно.

↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

12.5 Список диагностических событий

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика датчика				
003	Зонд поврежден	1. Проверьте маску 2. Проверьте зонд	F	Alarm
046	Обнаружены налипания	Очистите зонд	F	Alarm
104	ВЧ кабель	и проверьте уплотнение 1. Высушите соединение ВЧ кабеля 2. Замените ВЧ кабель	F	Alarm
105	ВЧ кабель	1. Затяните соединение ВЧ кабеля 2. Проверьте сенсор 3. Замените ВЧ кабель	F	Alarm
106	Сенсор	1. Проверьте сенсор 2. Проверьте кабель HF 3. Свяжитесь с сервисным специалистом	F	Alarm
Диагностика электроники				
242	Несовместимое программное обеспечение	1. Проверьте программное обеспечение 2. Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль	F	Alarm
252	Несовместимые модули	1. Проверьте электронные модули 2. Замените модуль ввода/вывода или основной эл. блок	F	Alarm
261	Электронные модули	1. Перезапустите прибор 2. Проверьте электронные модули 3. Замените модуль ввода/вывода или основной электронный блок	F	Alarm
262	Связь модулей	1. Проверьте подсоединение модулей 2. Замените электронные модули	F	Alarm
270	Неисправен основной блок электроники	Замените основной электронный блок	F	Alarm
271	Неисправен основной блок электроники	1. Перезапустите прибор 2. Замените основной электронный блок	F	Alarm
272	Неисправен основной блок электроники	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
273	Неисправен основной блок электроники	1. Аварийный режим работы через дисплей 2. Замените осн блок электроники	F	Alarm
275	Неисправен модуль ввода/вывода	Замените модуль ввода/вывода	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
276	Неисправен модуль ввода/вывода	1. Перезапустите прибор 2. Замените модуль ввода/вывода	F	Alarm
282	Хранение данных	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
283	Содержимое памяти	1. Передайте данные или перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
311	Электроника неисправна	1. Передайте данные или перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
311	Электроника неисправна	Необходимо техническое обслуживание! 1. Не выполняйте перезапуск 2. Обратитесь в сервисную службу	M	Warning
Диагностика конфигурации				
410	Передача данных	1. Проверьте присоединение 2. Повторите передачу данных	F	Alarm
412	Выполняется загрузка	Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите	C	Warning
435	Линеаризация	Проверьте таблицу линеаризации	F	Alarm
437	Конфигурация несовместима	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
438	Массив данных	1. Проверьте файл данных 2. Проверьте конфигурацию прибора 3. Загрузите новую конфигурацию	M	Warning
482	Блок в OOS	Установить режим блока АВТО	F	Alarm
484	Неисправное моделирование	Деактивировать моделирование	C	Alarm
485	Моделирование измеренного значения	Деактивировать моделирование	C	Warning
494	Моделирование вых. сигнализатора	Деактивируйте моделированный релейный выход	C	Warning
495	Моделир. диагностическое событие	Деактивировать моделирование	C	Warning
497	Моделирование блока выхода	Отключить режим моделирования	C	Warning
585	Моделир. расстояние до уровня продукта	Деактивировать моделирование	C	Warning
Диагностика процесса				
801	Низкое напряжение питания	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	S	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
825	Рабочая температура	1. Проверьте температуру окружающей среды 2. Проверьте рабочую температуру	S	Warning
825	Рабочая температура		F	Alarm
921	Изменение референсного значения	1. Проверьте референс конфигурацию 2. Проверьте давление 3. Проверьте сенсор	S	Warning
936	Электромагнитные помехи	Проверьте установку на э/м помехи	F	Alarm
941	Эхо сигнал потерян	Проверьте параметр 'Значение DC'	F	Alarm ¹⁾
942	На безопасном расстоянии	1. Проверьте уровень 2. Проверьте безопасное расстояние 3. Сбросьте удержание тревоги	S	Alarm ¹⁾
943	В блокирующей дистанции	Сниженная точность Проверьте уровень	S	Warning
944	Диапазон измерения уровня	Сниженная точность Уровень около присоединения к процессу	S	Warning
950	Расширенная диагностика 1 до 2 произошла	Обслужить ваше диагностическое событие	M	Warning ¹⁾

1) Параметры диагностики могут быть изменены.

12.6 Журнал событий

12.6.1 История событий

В подменю **Перечень событий**) можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях ⁴⁾ "Список событий/HistoROM" .

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Перечень событий

В хронологическом порядке могут отображаться до 100 сообщений о событиях.

Список событий включает в себя следующее:

- Диагностические события
- Информационные события

Помимо времени события, каждому событию также присваивается символ, указывающий на то, продолжается ли событие в данный момент или оно завершилось:

- Диагностическое событие
 - ⊖: Событие произошло
 - ⊕: Событие завершилось
- Информационное событие
 - ⊖: Событие произошло

4) Это меню доступно только на локальном дисплее. При управлении посредством FieldCare список событий можно просмотреть с помощью функции FieldCare.

Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

1. Нажмите  Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
2. Нажмите  +  одновременно. Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

12.6.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра параметр **Опции фильтра**, можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю подменю **Перечень событий**.

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Категории для фильтрации

- Все
- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)
- Информация

12.6.3 Обзор информационных событий

Номер данных	Наименование данных
I1000	----- (Прибор ОК)
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I1092	Данные тренда удалены
I1110	Переключатель защиты от записи изменен
I1137	Электроника заменена
I1151	Сброс истории
I1154	Сброс измер напряжения клемм мин/макс
I1155	Сброс измерения температуры электроники
I1156	Ошибка памяти тренда
I1157	Перечень событий ошибок памяти
I1185	Резервирование данных завершено
I1186	Выполнено восстановление через дисплей
I1187	Настройки, загруженные с дисплея
I1188	Резервные данные очищены
I1189	Завершено сравнение резервной копии
I1256	Дисплей: статус доступа изменен
I1264	Безопасная последовательность прервана!
I1335	ПО изменено
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен
I1398	CDI: статус доступа изменен
I1512	Началась загрузка

Номер данных	Наименование данных
I1513	Загрузка завершена
I1514	Загрузка началась
I1515	Загрузка завершена

12.7 История разработки встроенного ПО

Дата	Версия ПО	Модификации	Документация (FMP51, FMP52, FMP54, PROFIBUS)		
			Инструкция по эксплуатации	Описание параметров прибора	Техническая информация
07.2011	01.00.zz	Оригинальная версия ПО	BA01006F/00/EN/10.10	GP01001F/00/EN/10.10	TI01001F/00/EN/13.11
02.2015	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поддержка SD03 ■ Дополнительные языки ■ Расширение функций HistoROM ■ Интегрирован функциональный блок расширенной диагностики ■ Улучшения и исправления 	BA01006F/00/EN/15.14 В документе BA01006F/00/EN/16.16 ¹⁾	GP01001F/00/EN/13.14	TI01001F/00/EN/18.14 TI01001F/00/EN/22.16 ¹⁾

1) приведена информация о мастерах Heartbeat, доступных в текущей версии DTM для DeviceCare и FieldCare.



Можно заказать конкретную версию программного обеспечения с помощью раздела "Комплектация изделия". Это позволяет обеспечить совместимость версии программного обеспечения при интеграции с существующей или запланированной системой.

13 Техническое обслуживание

Какие-либо специальные работы по техническому обслуживанию не требуются.

13.1 Очистка наружной поверхности

При очистке наружных поверхностей прибора следует применять чистящие средства, не повреждающие материал корпуса и уплотнений.

13.2 Общие инструкции по очистке

В некоторых областях применения на зонде могут образовываться налипания и накапливаться грязь. Тонкий равномерный слой мало влияет на результат измерения. Толстый слой налипаний может частично заглушить сигнал и, соответственно, уменьшить диапазон измерения. Очень неравномерное образование налипаний или спекание (например в результате кристаллизации) может привести к неправильным измерениям. В таких случаях используйте бесконтактный принцип измерения или регулярно проверяйте зонд на наличие загрязнений.

Очистка раствором гидроксида натрия (например в процедурах CIP): если муфта намокнет, могут возникнуть большие погрешности измерения, чем в стандартных эксплуатационных условиях. Намокание может привести к временным неправильным измерениям.

14 Ремонт

14.1 Общая информация

14.1.1 Принцип ремонта

Ремонтная концепция компании Endress+Hauser состоит в том, что измерительные приборы выпускаются в модульной конфигурации, поэтому ремонт может быть выполнен в сервисном центре Endress+Hauser или силами должным образом подготовленного персонала заказчика.

Запасные части объединены в логические комплекты и снабжены соответствующими руководствами по замене.

Для получения дополнительной информации об услугах и запасных частях обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser.

14.1.2 Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты

▲ ОСТОРОЖНО

Ненадлежащий ремонт может поставить под угрозу электробезопасность!

Опасность взрыва!

- ▶ Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты должен выполняться службой сервиса Endress+Hauser или специализированным персоналом в соответствии с национальными нормами.
- ▶ Требуется соблюдение действующих отраслевых стандартов и национального законодательства в отношении взрывоопасных зон, указаний по технике безопасности и сертификатов.
- ▶ Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- ▶ Учитывайте обозначение прибора, указанное на заводской табличке. Для замены могут использоваться только аналогичные детали.
- ▶ Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями.
- ▶ Только специалисты сервисного центра Endress+Hauser имеют право вносить изменения в конструкцию сертифицированного прибора и модифицировать его до уровня иного сертифицированного исполнения.

14.1.3 Замена модулей электроники

При замене модулей электроники повторная калибровка прибора не требуется, так как параметры сохраняются в блоке HistoROM, внутри корпуса. При замене основной электроники может понадобиться повторно записать данные для подавления паразитного эхо-сигнала.

14.1.4 Замена прибора


После полной замены прибора параметры можно перенести в новый прибор одним из следующих способов.

- С помощью модуля дисплея
Предварительное условие: в модуле дисплея должна быть сохранена конфигурация предыдущего прибора.
- Посредством FieldCare:
Предварительное условие: конфигурация предыдущего прибора должна быть сохранена на компьютере с помощью ПО FieldCare.

Измерение можно продолжать без повторного выполнения калибровки. Может потребоваться только повторная настройка подавления паразитного эхо-сигнала.

14.2 Запасные части

- Некоторые сменные компоненты прибора перечислены на заводской табличке с перечнем запасных частей. На них приводится информация об этих запасных частях.
- На крышке присоединительного отсека прибора находится заводская табличка с перечнем запасных частей, содержащая следующие сведения.
 - Кроме того, можно загрузить соответствующие инструкции по монтажу, если таковые предоставляются.
 - Адрес URL ресурса *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): Список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Если есть возможность, пользователи могут также загрузить соответствующую инструкцию по установке.

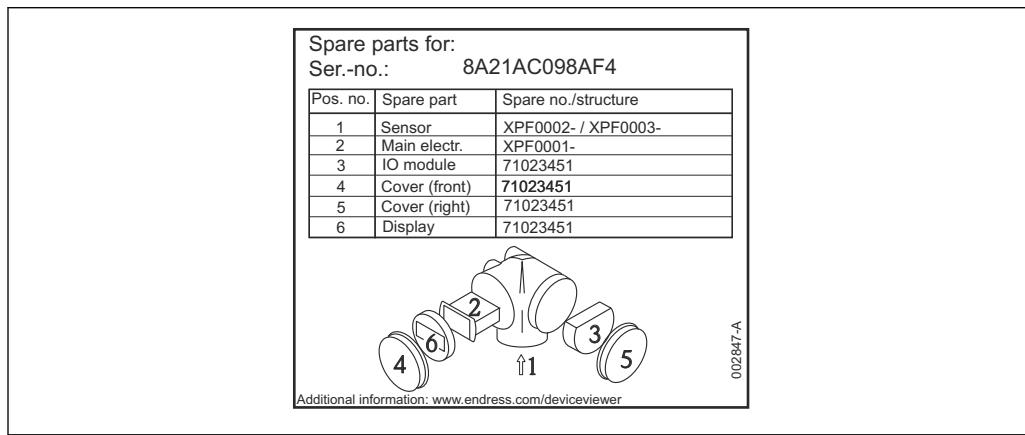

A0014979

■ 31 Пример заводской таблички с перечнем запасных частей, размещаемой на крышке присоединительного отсека



Серийный номер измерительного прибора:

- Указан на заводской табличке прибора и запасной части.
- Можно просмотреть с помощью параметра «Серийный номер» в подменю «Информация о приборе».

14.3 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

1. Информация приведена на веб-странице:
<http://www.endress.com/support/return-material>
↳ Выберите регион.
2. Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора.

14.4 Утилизация




Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность утилизации WEEE как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого верните их изготовителю для утилизации в соответствии с действующими правилами.

15 Вспомогательное оборудование

15.1 Вспомогательное оборудование для конкретных устройств


15.1.1 Защитный козырек от погодных явлений

Защитный козырек от погодных явлений можно заказать вместе с прибором (позиция «Прилагаемые аксессуары» в структуре заказа изделия).

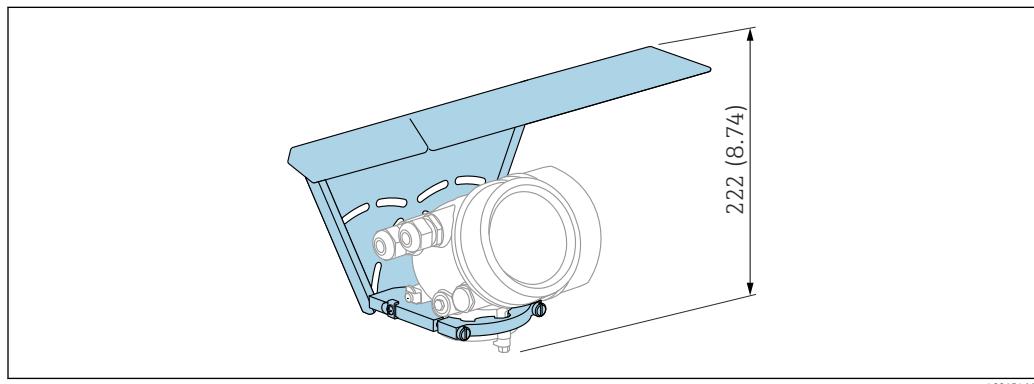

A0015466

■ 32 Высота. Единица измерения мм (дюйм)

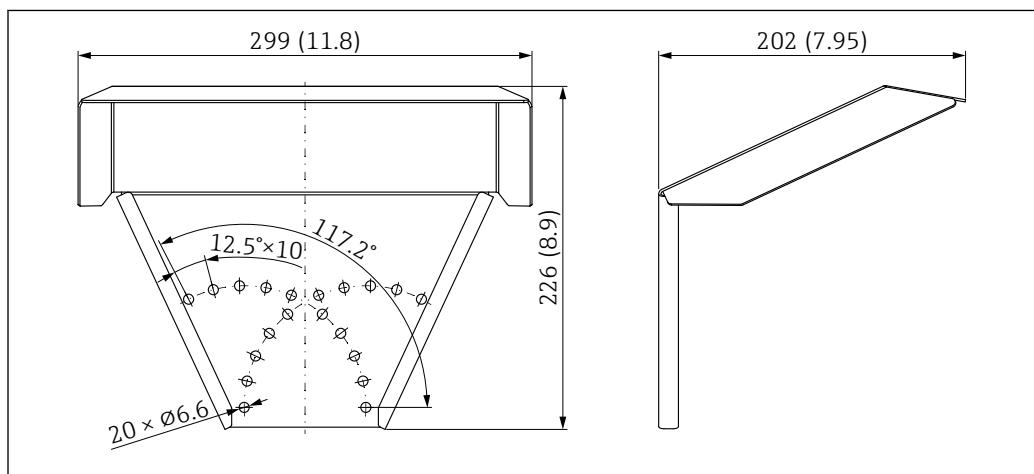

A0015472

■ 33 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

Материал

316L


Код заказа для аксессуаров:

71162242


15.1.2 Монтажный кронштейн для корпуса электроники

Вспомогательное оборудование	Описание
Монтажный кронштейн для корпуса электроники	<p>A</p> <p>B</p> <p>34 Монтажный кронштейн для корпуса электроники, единицы измерения: мм (дюймы)</p> <p>A Настенный монтаж B Монтаж на опору</p> <p>Для прибора с датчиком в раздельном исполнении (см. позицию 060 спецификации) монтажный кронштейн входит в комплект поставки. Однако его можно заказать отдельно как аксессуар (код заказа 71102216).</p> <p style="text-align: right;">A0014793</p>

15.1.3 Удлинитель стержня/центрирующее устройство

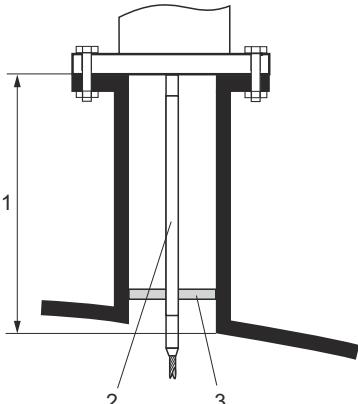Вспомогательное оборудование	Описание																				
<p>Удлинитель стержня/центрирующее устройство HMP40</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Пригодно для следующих моделей: FMP54 ■ Допустимая температура на нижнем крае патрубка: <ul style="list-style-type: none"> ■ Без центрирующего диска: без ограничений ■ С центрирующим диском: от -40 до +150 °C (от -40 до +302 °F) ■ Дополнительная информация: SDO1002F 	 <p>A0013597</p> <p>1 Высота патрубка 2 Удлинительный стержень 3 Центрирующий диск</p>																				
010 Сертификат:	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>Невзрывоопасная зона</td></tr> <tr> <td>M</td><td>FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22</td></tr> <tr> <td>P</td><td>CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.</td></tr> <tr> <td>S</td><td>FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22</td></tr> <tr> <td>U</td><td>CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2</td></tr> <tr> <td>1</td><td>ATEX II 1G</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ATEX II 1D</td></tr> </table>	A	Невзрывоопасная зона	M	FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22	P	CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.	S	FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22	U	CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2	1	ATEX II 1G	2	ATEX II 1D						
A	Невзрывоопасная зона																				
M	FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22																				
P	CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.																				
S	FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22																				
U	CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2																				
1	ATEX II 1G																				
2	ATEX II 1D																				
020 Удлинительный стержень, высота патрубка:	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>115 мм; от 150 до 250 мм / от 6 до 10 дюймов</td></tr> <tr> <td>2</td><td>215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов</td></tr> <tr> <td>3</td><td>315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов</td></tr> <tr> <td>4</td><td>415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP</td></tr> </table>	1	115 мм; от 150 до 250 мм / от 6 до 10 дюймов	2	215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов	3	315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов	4	415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов	9	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP										
1	115 мм; от 150 до 250 мм / от 6 до 10 дюймов																				
2	215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов																				
3	315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов																				
4	415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов																				
9	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP																				
030 Центрирующий диск:	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>Не выбрано</td></tr> <tr> <td>B</td><td>DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>C</td><td>DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>D</td><td>DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>E</td><td>DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>G</td><td>DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>H</td><td>DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>J</td><td>DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>K</td><td>DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP</td></tr> </table>	A	Не выбрано	B	DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS	C	DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS	D	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS	E	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS	G	DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS	H	DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS	J	DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS	K	DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS	Y	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP
A	Не выбрано																				
B	DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS																				
C	DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS																				
D	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS																				
E	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS																				
G	DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS																				
H	DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS																				
J	DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS																				
K	DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS																				
Y	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP																				

15.1.4 Монтажный комплект, изолированный

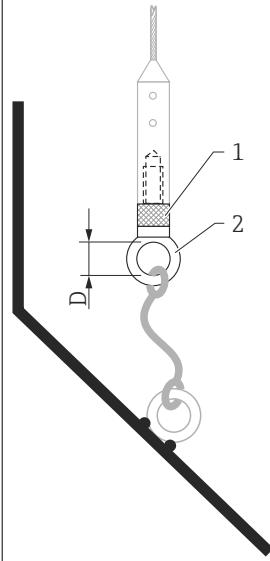Вспомогательное оборудование	Описание
<p>Монтажный комплект, изолированный</p> <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	 <p>A0013586</p> <p>35 Состав поставки монтажного комплекта:</p> <p>1 Изоляционная муфта 2 Рым-болт</p> <p>Для фиксации тросовых зондов с целью их надежной изоляции. Максимальная рабочая температура: 150 °C (300 °F)</p> <p>Для тросовых зондов 4 мм ($\frac{1}{6}$ дюйм) или 6 мм (1/4 дюйма), полиамид > сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диаметр D = 20 мм (0,8 дюйм) ■ Код заказа: 52014249 <p>Для тросовых зондов 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм) или 8 мм (1/3 дюйма), полиамид > сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диаметр D = 25 мм (1 дюйм) ■ Код заказа: 52014250 <p>Ввиду риска накопления электростатического заряда изолирующая муфта не подходит для использования во взрывоопасных зонах! В этом случае зонд необходимо закрепить так, чтобы обеспечить его надежное заземление.</p> <p>i Монтажный комплект также можно заказать сразу вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 620 «Прилагаемые аксессуары», опция PG «Монтажный комплект, изолированный, для тросовых зондов»).</p>

15.1.5 Центрирующая звездочка

Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка PEEK ϕ 48–95 мм Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	


A0014576


Центрирующая звездочка пригодна для зондов с диаметром стержня 16 мм (0,6 дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром от DN50 до DN100. Маркировка облегчает резку по размеру, обеспечивая возможность центрирования по диаметру трубы. См. также руководство по эксплуатации SD02316F.

- Материал изготовления центрирующей звездочки: PEEK
- Материал крепежных колец: PH15-7Mo (UNS S15700)
- Диапазон допустимой рабочей температуры: -60 до +250 °C (-76 до +482 °F)
- Код заказа: 71069064

i При использовании центрирующей звездочки в байпасе она должна быть расположена под нижним выходом байпаса. Это необходимо учитывать при выборе длины зонда. Как правило, не допускается монтаж центрирующей звездочки выше 50 мм (1,97 дюйма) от конца зонда. Не рекомендуется вводить выполненную из PEEK центрирующую звездочку в диапазон измерения стержневого зонда.

i Центрирующую звездочку из PEEK также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Lelevelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OD). В этом случае звездочка не крепится к стержню стопорными кольцами, а фиксируется на конце стержня зонда болтом с шестигранной головкой (A4-70) и шайбой типа Nord Lock (1.4547).

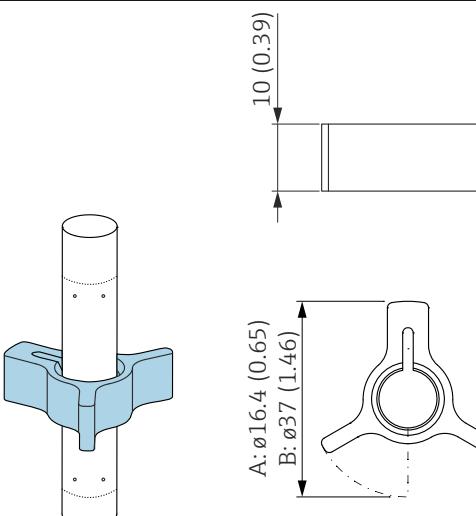Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка, PFA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $\phi 16,4$ мм (0,65 дюйм) ■ $\phi 37$ мм (1,46 дюйм) <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54 	 <p>10 (0,39)</p> <p>A: $\phi 16,4$ (0,65) B: $\phi 37$ (1,46)</p> <p>A0014577</p> <p>A Для зонда 8 мм (0,3 дюйм) B Для зондов 12 мм (0,47 дюйм) и 16 мм (0,63 дюйм)</p> <p>Центрирующая звездочка подходит для зондов с диаметром стержня 8 мм (0,3 дюйм), 12 мм (0,47 дюйм) и 16 мм (0,63 дюйм) (в том числе стержневых зондов с покрытием) и может применяться в трубах номинальным диаметром от DN40 до DN50. Также см. руководство по эксплуатации BA00378F/00/A2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: PFA ■ Диапазон допустимой рабочей температуры: -200 до +250 °C (-328 до +482 °F) ■ Код заказа <ul style="list-style-type: none"> ■ Зонд 8 мм (0,3 дюйм): 71162453 ■ Зонд 12 мм (0,47 дюйм): 71157270 ■ Зонд 16 мм (0,63 дюйм): 71069065 <p> Центрирующую звездочку из PFA также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Lelevelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OE).</p>

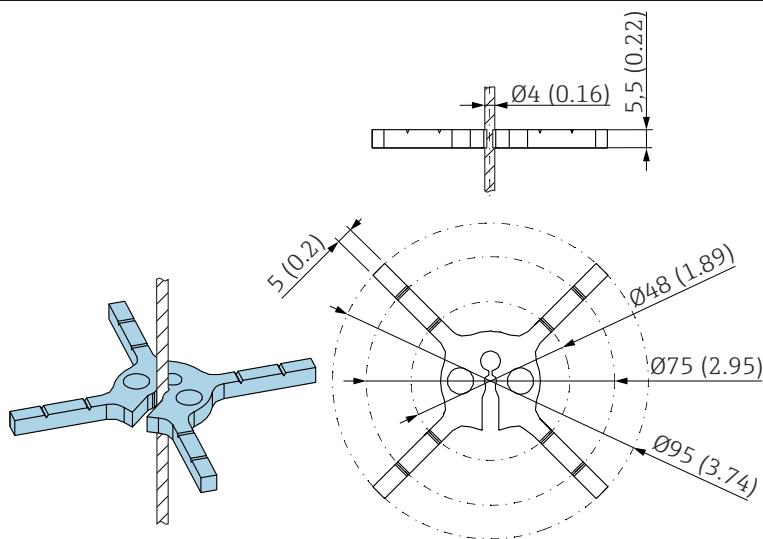Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка PEEK, Ø 48 до 95 мм (1,9 до 3,7 дюйм) Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54 	 <p>Technical drawing showing the centering star assembly. The assembly consists of a central hub with a bore diameter of Ø48 (1.89) mm and outer dimensions of Ø75 (2.95) mm and Ø95 (3.74) mm. A cable with a diameter of Ø4 (0.16) mm is centered by the star-shaped hub. The distance from the hub to the cable is 5 (0.2) mm. Reference part number A0035182 is indicated.</p>

Центрирующая звездочка пригодна для зондов с диаметром троса 4 мм ($\frac{1}{6}$ дюйм) (в том числе тросовых зондов с покрытием). См. также руководство по эксплуатации SD01961F.


- Материал: PEEK
- Диапазон допустимой рабочей температуры: -60 до +250 °C (-76 до +482 °F)
- Код заказа
 - 71373490 (1 шт.)
 - 71373492 (5 шт.)

15.1.6 Центрирующий груз

Аксессуары	Описание
<p>Центрирующий груз 316L</p> <p>Ø 45 мм (1,77 дюйм)</p> <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	<p>A0038923</p> <p>Центрирующий груз пригоден для зондов с диаметром троса 4 мм ($\frac{1}{6}$ дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром DN50/2 дюйма.</p> <p>Материал: 316L</p> <p>Центрирующий груз можно заказать непосредственно с прибором (спецификация Levelflex) или в виде зонда без присоединения к процессу (спецификация XPF0005-), используя позицию 610 «Встроенные аксессуары», опция OK (для трубы DN50/2 дюйма).</p>

Аксессуары	Описание
<p>Центрирующий груз 316L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $\phi 75$ мм (2,95 дюйм) ■ $\phi 95$ мм (3,7 дюйм) <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	<p>A0038924</p> <p>$\phi A = 52,5$ мм (2,07 дюйм) для трубопроводов DN80/3 дюйма $= 62,5$ мм (2,47 дюйм) для трубопроводов DN100/4 дюйма $\phi B = 75$ мм (2,95 дюйм) для трубопроводов DN80/3 дюйма $= 95$ мм (3,7 дюйм) для трубопроводов DN100/4 дюйма</p> <p>Центрирующий груз пригоден для зондов с диаметром троса 4 мм ($\frac{1}{16}$ дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром DN80/3 дюйма или DN100/4 дюйма.</p> <p>Материал: 316L</p> <p>Центрирующий груз можно заказать непосредственно с прибором (спецификация Levelflex) или в виде зонда без присоединения к процессу (спецификация XPF0005-), используя позицию 610 «Встроенные аксессуары», опция OL (для трубы DN80/3 дюйма) или OM (для трубы DN100/4 дюйма).</p>

15.1.7 Выносной дисплей FHX50

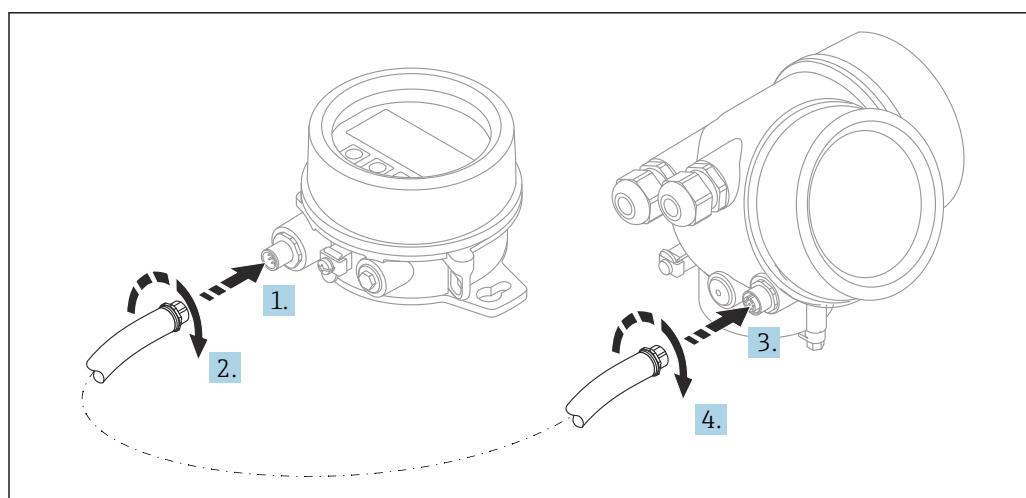

Технические данные

- Материал:
 - пластик РВТ;
 - 316L/1.4404;
 - Алюминий
- Степень защиты: IP68 / NEMA 6P и IP66 / NEMA 4x
- Подходит для следующих дисплеев:
 - SD02 (кнопочное управление);
 - SD03 (сенсорное управление)
- Соединительный кабель:
 - кабель, поставляемый с прибором, длиной до 30 м (98 фут);
 - приобретаемый отдельно стандартный кабель, длиной до 60 м (196 фут)
- Температура окружающей среды: -40 до 80 °C (-40 до 176 °F)
- Температура окружающей среды (опция): -50 до 80 °C (-58 до 176 °F)⁵⁾

Информация о заказе

- Если требуется использовать дистанционный дисплей, следует заказать прибор в исполнении «Подготовлен для дисплея FHX50». Для FHX50 следует выбрать опцию «Подготовлен для дисплея FHX50» в разделе «Исполнение измерительного прибора».
- Если измерительный прибор не был заказан в исполнении «Подготовлен для дисплея FHX50» и должен быть модернизирован путем установки FHX50, то в разделе «Исполнение измерительного прибора» для FHX50 необходимо заказать версию «Не подготовлен для дисплея FHX50». В этом случае комплект FHX50 будет дополнен комплектом для модернизации. С помощью этого комплекта можно будет подготовить прибор к подключению FHX50.

 Для сертифицированных преобразователей применение FHX50 может быть ограничено. Прибор может быть модернизирован путем установки дисплея FHX50 только в том случае, если в списке *Базовые характеристики* («Дисплей, управление»), в указаниях по технике безопасности для взрывоопасных зон (ХА) для данного прибора указана опция «Подготовлен для FHX50».

Кроме того, необходимо свериться с указаниями по технике безопасности (ХА) для FHX50.

Модернизация невозможна для преобразователей, имеющих:

- сертификат на использование в зонах с огнеопасной пылью (сертификат искробезопасности для запыленных зон);
- Тип взрывозащиты Ex nA

 Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD01007F).


15.1.8 Защита от перенапряжения

Устройство защиты от избыточного напряжения для приборов с питанием по токовой петле можно заказать вместе с прибором через раздел «Встроенные аксессуары» в структуре заказа изделия.

Устройство защиты от избыточного напряжения может использоваться для устройств с питанием по токовой петле.

- Одноканальные приборы - OVP10
- Двухканальные приборы - OVP20

5) Этот диапазон действителен при том условии, что в параметре 580 «Дополнительные тесты, сертификаты» выбрана опция JN «Температура окружающей среды для преобразователя -50 °C (-58 °F)». Если температура постоянно ниже -40 °C (-40 °F), можно ожидать более высокое число ошибок.

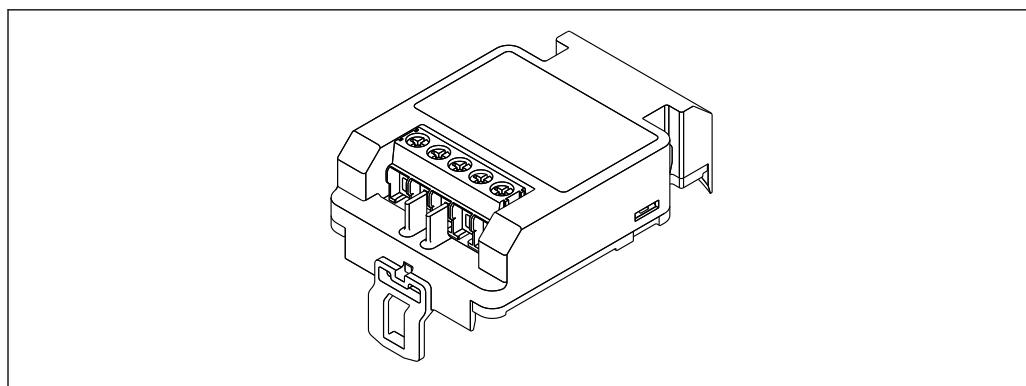

A0021734

Технические данные

- Сопротивление на канал: $2 \times 0,5 \text{ Ом}_{\text{макс.}}$
- Пороговое напряжение постоянного тока: 400 до 700 В
- Пороговое перенапряжение: < 800 В
- Емкость при частоте 1 МГц: < 1,5 пФ
- Номинальный ток утечки (8/20 мкс): 10 кА
- Пригодно для проводников с площадью поперечного сечения: 0,2 до 2,5 мм² (24 до 14 AWG)

В случае модернизации:


- Номер заказа для одноканальных приборов (OVP10): 71128617
- Номер заказа для двухканальных приборов (OVP20): 71128619
- В зависимости от сертификатов преобразователя может быть ограничено использование блока OVP. Прибор может быть переоснащен путем установки блока OVP только при том условии, что опция NA (защита от перенапряжения) присутствует в списке Дополнительные характеристики в указаниях по технике безопасности (ХА) данного прибора.
- Для соблюдения необходимых безопасных дистанций при использовании модуля устройства защиты от избыточного напряжения при модернизации прибора необходимо также заменить крышку корпуса.
В зависимости от типа корпуса подходящую крышку можно заказать, используя следующий номер заказа:
 - Корпус GT18: 71185516
 - Корпус GT19: 71185518
 - Корпус GT20: 71185517



Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD01090F).

15.1.9 Модуль Bluetooth BT10 для приборов HART

Модуль Bluetooth BT10 можно заказать вместе с прибором через раздел спецификации «Встроенные аксессуары».

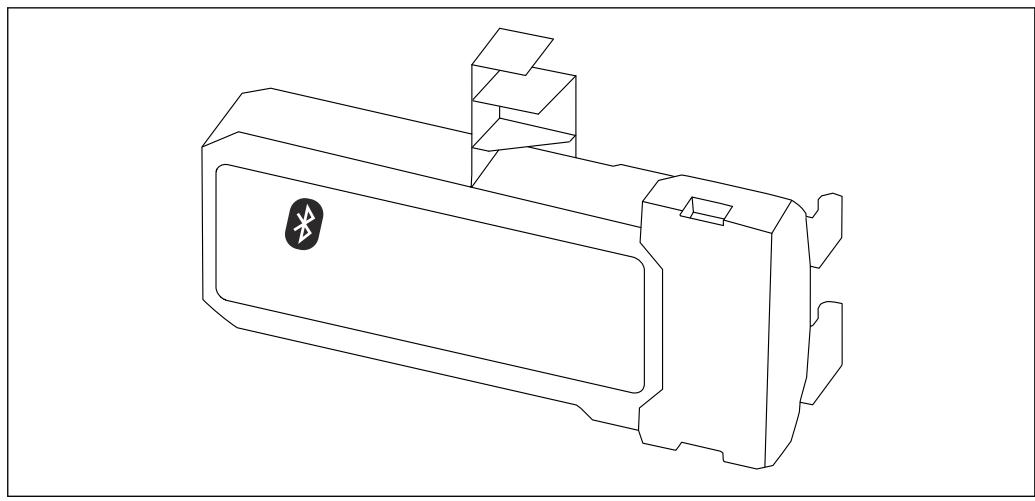

A0036493

Технические данные

- Быстрая и простая настройка с помощью приложения SmartBlue.
- Дополнительные инструменты и переходники не требуются.
- Получение кривой сигнала посредством приложения SmartBlue.
- Передача зашифрованных данных через одно соединение по схеме «точка-точка» (испытано Институтом Фраунгофера) и защита связи через беспроводной интерфейс Bluetooth® с помощью пароля.
- Диапазон в эталонных условиях:
 > 10 м (33 фут)
- При использовании модуля Bluetooth минимальное напряжение питания прибора увеличивается до 3 В.

В случае модернизации:

- Код заказа: 71377355
- В зависимости от сертификатов преобразователя может быть ограничено использование модуля Bluetooth. Прибор может быть переоснащен путем установки модуля Bluetooth только при том условии, что опция NF (модуль Bluetooth) присутствует в списке Дополнительные характеристики в указаниях по технике безопасности (ХА) данного прибора.

Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD02252F).

15.2 Аксессуары для связи

Commubox FXA291

Используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (Endress+Hauser Common Data Interface) к USB-порту компьютера или ноутбука.
Код заказа: 51516983

Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI00405C

15.3 Аксессуары для обслуживания

DeviceCare SFE100

Конфигурационный инструмент для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus.

Техническая информация TI01134S

FieldCare SFE500

Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT.

С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.



Техническая информация TI00028S

15.4 Системные компоненты

Регистратор с графическим дисплеем Memograph M

Регистратор данных Memograph M с графическим дисплеем предоставляет информацию обо всех соответствующих переменных процесса. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 МБ, на SD-карте или USB-накопителе.



Техническая информация TI00133R и руководство по эксплуатации BA00247R

16 Меню управления

16.1 Обзор меню управления (дисплей)

Навигация



Меню управления

Language	
🔧 Настройка	→ 142
Обозначение прибора	→ 142
Адрес прибора	→ 142
Режим работы	→ 142
Единицы измерения расстояния	→ 143
Тип резервуара	→ 143
Диаметр трубы	→ 143
Уровень в емкости	→ 149
Расстояние до верхнего соединения	→ 150
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 151
Группа продукта	→ 144
Калибровка пустой емкости	→ 144
Калибровка полной емкости	→ 145
Уровень	→ 146
Раздел фаз	→ 152
Расстояние	→ 147
Расстояние до раздела фаз	→ 152
Качество сигнала	→ 148
▶ Карта маски	→ 156
Подтвердить расстояние	→ 156

Последняя точка маски → 156

Записать карту помех → 156

Расстояние → 156

► Analog inputs

► Analog input 1 до 6 → 157

Channel → 157

PV filter time → 157

Fail-safe type → 158

Fail safe value → 158

► Расширенная настройка

Статус блокировки → 159

Статус доступа → 160

Ввести код доступа → 160

► Уровень → 161

Тип продукта → 161

Продукт → 161

Технологический процесс → 162

Расширенные условия процесса → 163

Единица измерения уровня → 164

Блокирующая дистанция → 164

Коррекция уровня → 165

► Раздел фаз → 167

Технологический процесс → 167

DC значение нижнего слоя → 167

Единица измерения уровня → 168

Блокирующая дистанция	→ 168
Коррекция уровня	→ 169
► Автоматическое вычисление DC	→ 172
Ручной ввод толщины верхнего слоя	→ 172
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 172
Используйте вычисленное значение DC	→ 172
► Линеаризация	→ 174
Тип линеаризации	→ 176
Единицы измерения линеаризации	→ 178
Свободный текст	→ 179
Максимальное значение	→ 179
Диаметр	→ 180
Высота заужения	→ 180
Табличный режим	→ 181
► Редактировать таблицу	
Уровень	
Значение вручную	
Активировать таблицу	→ 183
► Настройки безопасности	→ 184
Потеря сигнала	→ 184
Настраиваемое значение	→ 184
Линейный рост/спад	→ 185
Блокирующая дистанция	→ 164
► Подтверждение WHG	→ 187

► Деактивировать WHG	→ 188
Сбросить защиту от записи	→ 188
Неверный код	→ 188
 ► Настройки зонда	→ 189
Зонд заземлен	→ 189
 ► Коррекция длины зонда	→ 191
Подтвердить длину зонда	→ 191
Текущая длина зонда	→ 191
 ► Релейный выход	→ 192
Функция релейного выхода	→ 192
Назначить статус	→ 192
Назначить предельное значение	→ 193
Назначить поведение диагностики	→ 193
Значение включения	→ 194
Задержка включения	→ 195
Значение выключения	→ 195
Задержка выключения	→ 196
Режим отказа	→ 196
Статус переключателя	→ 196
Инвертировать выходной сигнал	→ 196
 ► Дисплей	→ 198
Language	→ 198
Форматировать дисплей	→ 198
Значение 1 до 4 дисплей	→ 200

Количество знаков после запятой 1 до 4	→ 200
Интервал отображения	→ 201
Демпфирование отображения	→ 201
Заголовок	→ 201
Текст заголовка	→ 202
Разделитель	→ 202
Числовой формат	→ 202
Меню десятичных знаков	→ 203
Подсветка	→ 203
Контрастность дисплея	→ 204
► Резервная конфигурация на дисплее	→ 205
Время работы	→ 205
Последнее резервирование	→ 205
Резервные данные	→ 205
Результат сравнения	→ 206
► Администрирование	→ 208
► Определить новый код доступа	→ 210
Определить новый код доступа	→ 210
Подтвердите код доступа	→ 210
Перезагрузка прибора	→ 208
► Диагностика	→ 211
Текущее сообщение диагностики	→ 211
Предыдущее диагн. сообщение	→ 211
Время работы после перезапуска	→ 212

Время работы	→ 205
► Перечень сообщений диагностики	→ 213
Диагностика 1 до 5	→ 213
► Журнал событий	→ 214
Опции фильтра	
► Перечень событий	→ 214
► Информация о приборе	→ 215
Обозначение прибора	→ 215
Серийный номер	→ 215
Версия программного обеспечения	→ 215
Название прибора	→ 215
Заказной код прибора	→ 216
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 216
Status PROFIBUS Master Config	→ 216
PROFIBUS ident number	→ 216
► Измеренное значение	→ 217
Расстояние	→ 147
Уровень линеаризованный	→ 179
Расстояние до раздела фаз	→ 152
Раздел фаз линеаризованный	→ 179
Толщина верхнего слоя	→ 219
Напряжение на клеммах 1	→ 219
Статус переключателя	→ 196

► Analog inputs**► Analog input 1 до 6**

Channel

→ 220

Out value

→ 157

Out status

→ 221

Out status HEX

→ 221

► Регистрация данных

Назначить канал 1 до 4

→ 222

Интервал регистрации данных

→ 223

Очистить данные архива

→ 223

► Показать канал 1 до 4**► Моделирование**

Назначить переменную измерения

→ 227

Значение переменной тех. процесса

→ 227

Моделирование вых. сигнализатора

→ 227

Статус переключателя

→ 228

Моделир. аварийный сигнал прибора

→ 228

Категория событий диагностики

► Проверка прибора

Начать проверку прибора

→ 229

Результат проверки прибора

→ 229

Время последней проверки

→ 229

Сигнал уровня

→ 230

Нормирующий сигнал

→ 230

Сигнал раздела фаз

→ 230

16.2 Обзор меню управления (программное обеспечение)

Навигация



Меню управления

Настройка	→	142
Обозначение прибора	→	142
Адрес прибора	→	142
Режим работы	→	142
Единицы измерения расстояния	→	143
Тип резервуара	→	143
Диаметр трубы	→	143
Группа продукта	→	144
Калибровка пустой емкости	→	144
Калибровка полной емкости	→	145
Уровень	→	146
Расстояние	→	147
Качество сигнала	→	148
Уровень в емкости	→	149
Расстояние до верхнего соединения	→	150
Значение диэлектрической постоянной DC	→	151
Раздел фаз	→	152
Расстояние до раздела фаз	→	152
Подтвердить расстояние	→	153
Текущая карта маски	→	154
Последняя точка маски	→	155
Записать карту помех	→	155

► Analog inputs**► Analog input 1 до 6**

→ 157

Channel

→ 157

PV filter time

→ 157

Fail-safe type

→ 158

Fail safe value

→ 158

► Расширенная настройка

→ 159

Статус блокировки

→ 159

Инструментарий статуса доступа

→ 159

Ввести код доступа

→ 160

► Уровень

→ 161

Тип продукта

→ 161

Продукт

→ 161

Технологический процесс

→ 162

Расширенные условия процесса

→ 163

Единица измерения уровня

→ 164

Блокирующая дистанция

→ 164

Коррекция уровня

→ 165

► Раздел фаз

→ 167

Технологический процесс

→ 167

DC значение нижнего слоя

→ 167

Единица измерения уровня

→ 168

Блокирующая дистанция

→ 168

Коррекция уровня

→ 169

Ручной ввод толщины верхнего слоя

→ 169

Измеренная толщина верхнего слоя	→ 170
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 170
Вычисленное значение ДП (DC)	→ 170
Используйте вычисленное значение DC	→ 171
► Линеаризация	→ 174
Тип линеаризации	→ 176
Единицы измерения линеаризации	→ 178
Свободный текст	→ 179
Уровень линеаризованный	→ 179
Раздел фаз линеаризованный	→ 179
Максимальное значение	→ 179
Диаметр	→ 180
Высота заужения	→ 180
Табличный режим	→ 181
Номер таблицы	→ 182
Уровень	→ 182
Уровень	→ 182
Значение вручную	→ 183
Активировать таблицу	→ 183
► Настройки безопасности	→ 184
Потеря сигнала	→ 184
Настраиваемое значение	→ 184
Линейный рост/спад	→ 185
Блокирующая дистанция	→ 164

► Подтверждение WHG → 187

► Деактивировать WHG → 188

Сбросить защиту от записи → 188

Неверный код → 188

► Настройки зонда → 189

Зонд заземлен → 189

Текущая длина зонда → 189

Подтвердить длину зонда → 190

► Релейный выход → 192

Функция релейного выхода → 192

Назначить статус → 192

Назначить предельное значение → 193

Назначить поведение диагностики → 193

Значение включения → 194

Задержка включения → 195

Значение выключения → 195

Задержка выключения → 196

Режим отказа → 196

Статус переключателя → 196

Инвертировать выходной сигнал → 196

► Дисплей → 198

Language → 198

Форматировать дисплей → 198

Значение 1 до 4 дисплей → 200

Количество знаков после запятой 1 до 4	→ 200
Интервал отображения	→ 201
Демпфирование отображения	→ 201
Заголовок	→ 201
Текст заголовка	→ 202
Разделитель	→ 202
Числовой формат	→ 202
Меню десятичных знаков	→ 203
Подсветка	→ 203
Контрастность дисплея	→ 204
► Резервная конфигурация на дисплее	→ 205
Время работы	→ 205
Последнее резервирование	→ 205
Резервные данные	→ 205
Состояние резервирования	→ 206
Результат сравнения	→ 206
► Администрирование	→ 208
Определить новый код доступа	
Перезагрузка прибора	→ 208
⌚ Диагностика	→ 211
Текущее сообщение диагностики	→ 211
Метка времени	→ 211
Предыдущее диагн. сообщение	→ 211
Метка времени	→ 212

Время работы после перезапуска	→ 212
Время работы	→ 205
► Перечень сообщений диагностики	→ 213
Диагностика 1 до 5	→ 213
Метка времени 1 до 5	→ 213
► Информация о приборе	→ 215
Обозначение прибора	→ 215
Серийный номер	→ 215
Версия программного обеспечения	→ 215
Название прибора	→ 215
Заказной код прибора	→ 216
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 216
Status PROFIBUS Master Config	→ 216
PROFIBUS ident number	→ 216
► Измеренное значение	→ 217
Расстояние	→ 147
Уровень линеаризованный	→ 179
Расстояние до раздела фаз	→ 152
Раздел фаз линеаризованный	→ 179
Толщина верхнего слоя	→ 219
Напряжение на клеммах 1	→ 219
Статус переключателя	→ 196

► Analog inputs**► Analog input 1 до 6**

Channel

→ 220

Out value

→ 157

Out status

→ 221

Out status HEX

→ 221

► Регистрация данных

Назначить канал 1 до 4

→ 222

Интервал регистрации данных

→ 223

Очистить данные архива

→ 223

► Моделирование

Назначить переменную измерения

→ 227

Значение переменной тех. процесса

→ 227

Моделирование вых. сигнализатора

→ 227

Статус переключателя

→ 228

Моделир. аварийный сигнал прибора

→ 228

Моделир. диагностическое событие

→ 228

► Проверка прибора

Начать проверку прибора

→ 229

Результат проверки прибора

→ 229

Время последней проверки

→ 229

Сигнал уровня

→ 230

Нормирующий сигнал

→ 230

Сигнал раздела фаз

→ 230

► Heartbeat

→ 231

16.3 Меню "Настройка"



- : Указывает, как перейти к параметру с помощью блока выносного дисплея.
- : Указывает, как перейти к параметру с помощью управляющих программ (например, FieldCare).
- : Обозначает параметр, который можно заблокировать кодом доступа.

Навигация

Настройка

Обозначение прибора



Навигация

Настройка → Обозначение

Описание

Введите название точки измерения.

Ввод данных пользователем

До 32 алфавитно-цифровых символов

Адрес прибора



Навигация

Настройка → Адрес прибора

Описание

- при **Address mode = Software**: введите адрес прибора на шине.
- при **Address mode = Hardware**: просмотр адреса прибора на шине.

Ввод данных пользователем

0 до 126

Режим работы



Навигация

Настройка → Режим работы

Требование

Для прибора предусмотрен пакет прикладных программ «Измерение уровня границы раздела фаз» (доступен для исполнений FMP51, FMP52, FMP54)⁶⁾.

Описание

Выберите режим работы.

Выбор

- Уровень
- Раздел фаз + емкостной^{*}
- Раздел фаз^{*}

Заводские настройки

FMP51/FMP52/FMP54: Уровень

6) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Единицы измерения расстояния**Навигация**

Настройка → Ед. изм. расст.

Описание

Единица длины для вычисления расстояния.

Выбор*Единицы СИ*

Американские единицы измерения

- mm
- ft
- m
- in

Тип резервуара**Навигация**

Настройка → Тип резервуара

Требование

Тип продукта (→ 161) = Жидкость

Описание

Выберите тип резервуара.

Выбор

- Металлическая емкость
- Байпас / выносная колонка
- Неметаллическая емкость
- Монтаж снаружи
- Коаксиал

Заводские настройки

Зависит от зонда

Дополнительная информация

- Состав опций зависит от используемого зонда: некоторые из перечисленных опций могут быть недоступны и могут предоставляться дополнительные опции.
- Для коаксиальных зондов и зондов с металлической центральной шайбой параметр параметр **Тип резервуара** согласуется с типом зонда и не может быть изменен.

Диаметр трубы**Навигация**

Настройка → Диаметр трубы

Требование

- Тип резервуара (→ 143) = Байпас / выносная колонка
- Зонд имеет покрытие.

Описание

Укажите диаметр байпасса или успокоительной трубы.

Ввод данных пользователем

0 до 9,999 м

Группа продукта**Навигация**

Настройка → Группа продукта

Требование

- Для FMP51/FMP52/FMP54/FMP55: **Режим работы** (→ 142) = Уровень
- **Тип продукта** (→ 161) = Жидкость

Описание

Выберите группу среды.

Выбор

- Продукт
- Водный раствор (DC \geq 4)

Дополнительная информация

Этот параметр рамочно определяет диэлектрическую проницаемость (ДП) среды. Для более точного указания ДП используйте параметр параметр **Продукт** (→ 161).

При установке параметра параметр **Группа продукта** параметр параметр **Продукт** (→ 161) определяется следующим образом:

Группа продукта	Продукт (→ 161)
Продукт	Неизвестно
Водный раствор (DC \geq 4)	DC 4 ... 7

i Параметр параметр **Продукт** можно изменить позднее. Следует учесть, что значение параметра параметр **Группа продукта** при этом не меняется. При анализе сигнала учитывается только параметр параметр **Продукт**.

i При малых значениях диэлектрической проницаемости может сократиться диапазон измерения. Подробнее см. в техническом описании (TI) соответствующего прибора.

Калибровка пустой емкости**Навигация**

Настройка → Калибр. пустого

Описание

Расстояние между присоединением и мин. уровнем.


Ввод данных пользователем

Зависит от зонда


Заводские настройки

Зависит от зонда

Дополнительная информация

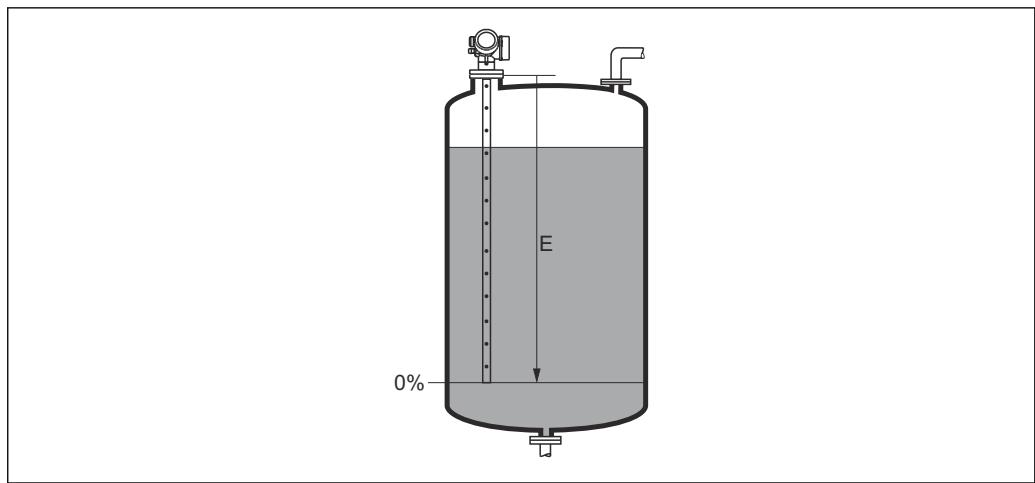

36 Калибровка пустой емкости (*E*) для измерения уровня жидкого среды

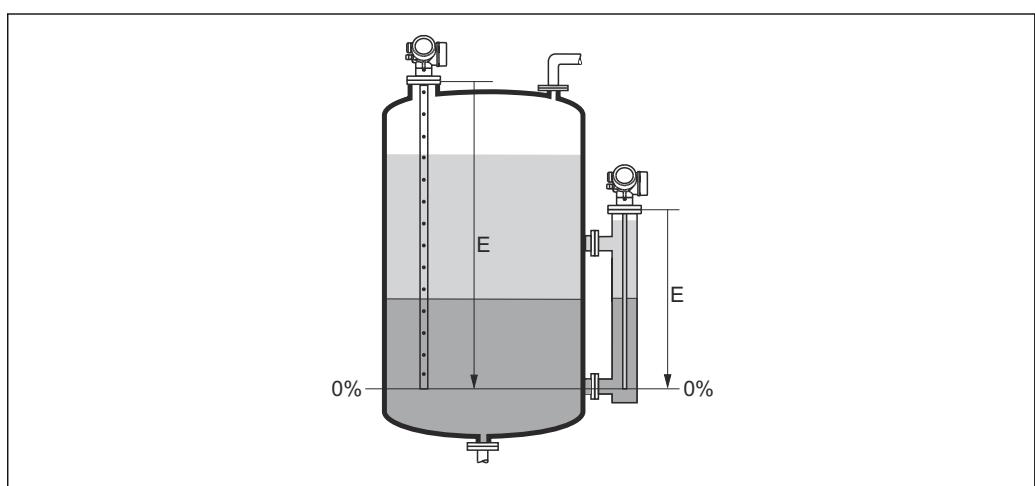

37 Калибровка пустой емкости (*E*) для измерения уровня границы раздела фаз

i В случае измерения уровня границы раздела фаз параметр параметр **Калибровка пустой емкости** действителен и для общего уровня, и для уровня границы раздела фаз.

Калибровка полной емкости



Навигация

Настройка → Калибр. полн емк

Описание

Интервал: макс. уровень - мин. уровень.


Ввод данных пользователем

Зависит от зонда

Заводские настройки


Зависит от зонда

Дополнительная информация

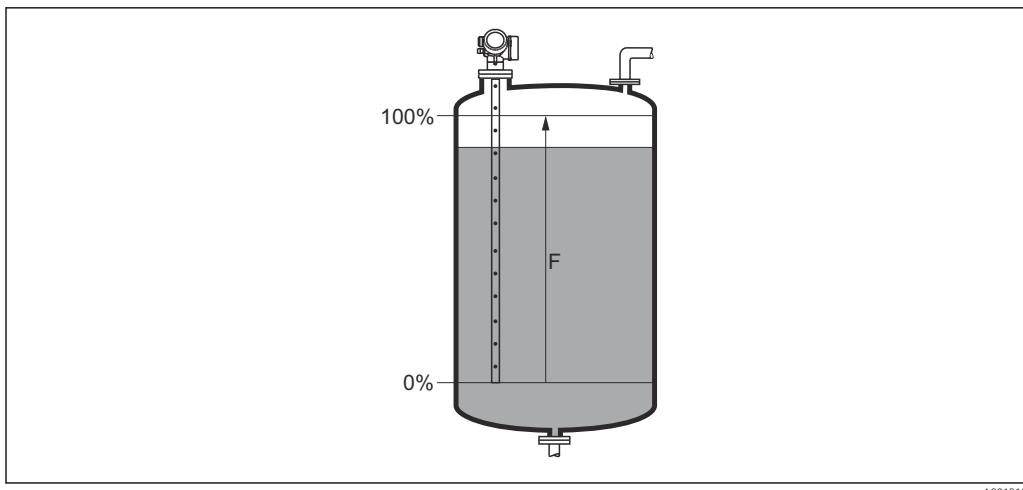

A0013186

■ 38 Калибровка полной емкости (*F*) для измерения уровня жидкого среды

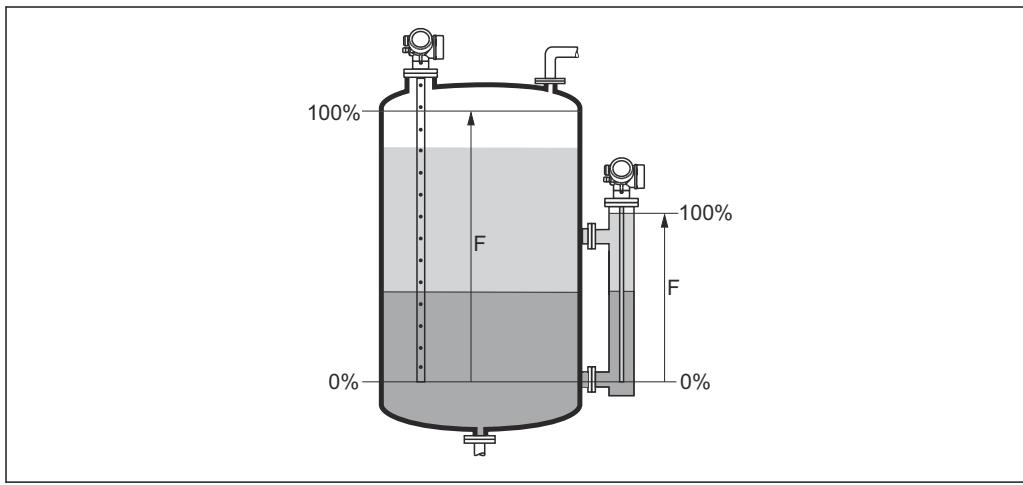

A0013188

■ 39 Калибровка полной емкости (*F*) для измерения уровня границы раздела фаз

i В случае измерения уровня границы раздела фаз параметр параметр **Калибровка полной емкости** действителен и для общего уровня, и для уровня границы раздела фаз.

Уровень


Навигация

Настройка → Уровень

Описание


Отображается измеренный уровень L_L (до линеаризации).

Дополнительная информация

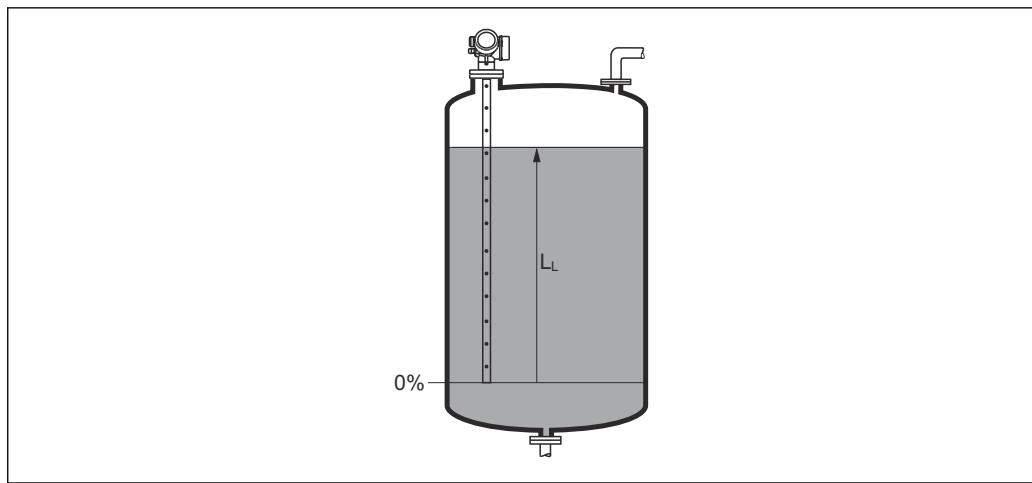

A0013194

40 Уровень при измерении в жидкких средах

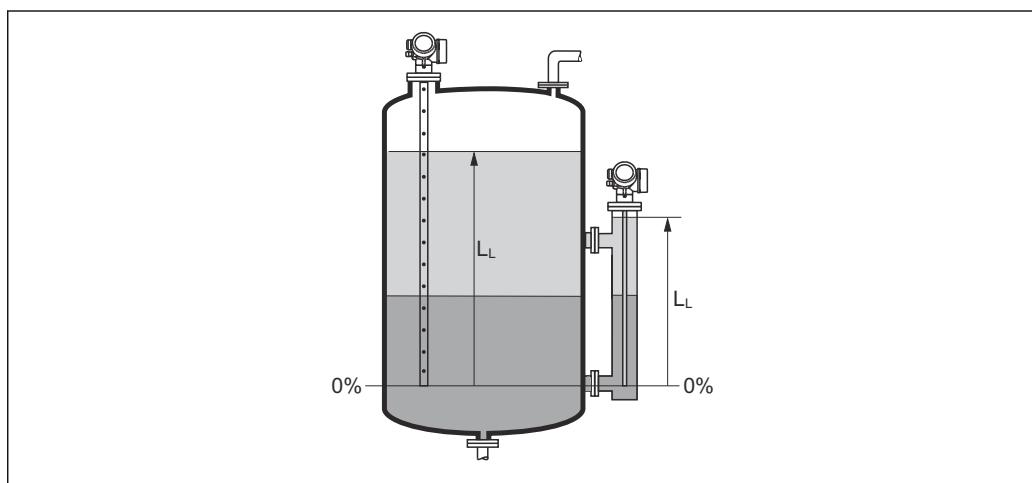

A0013195

41 Уровень при измерении уровня границы раздела фаз



- Единица измерения задается в параметре параметр **Единица измерения уровня** (\rightarrow 164).
- При измерении уровня границы раздела этот параметр всегда относится к общему уровню.


Расстояние

Навигация


Настройка → Расстояние

Описание

Отображается измеренное расстояние D_L между точкой отсчета (нижним краем фланца или резьбового соединения) и уровнем.

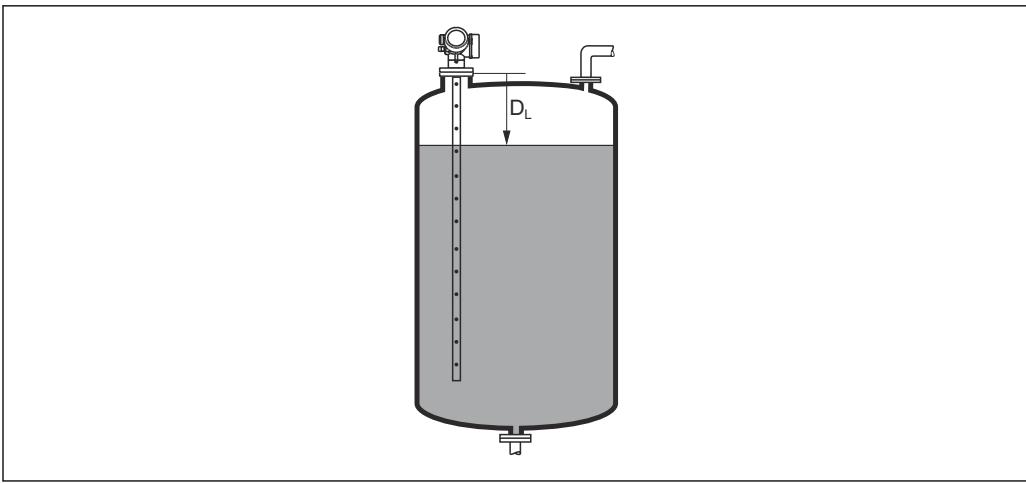**Дополнительная
информация**

A0013198

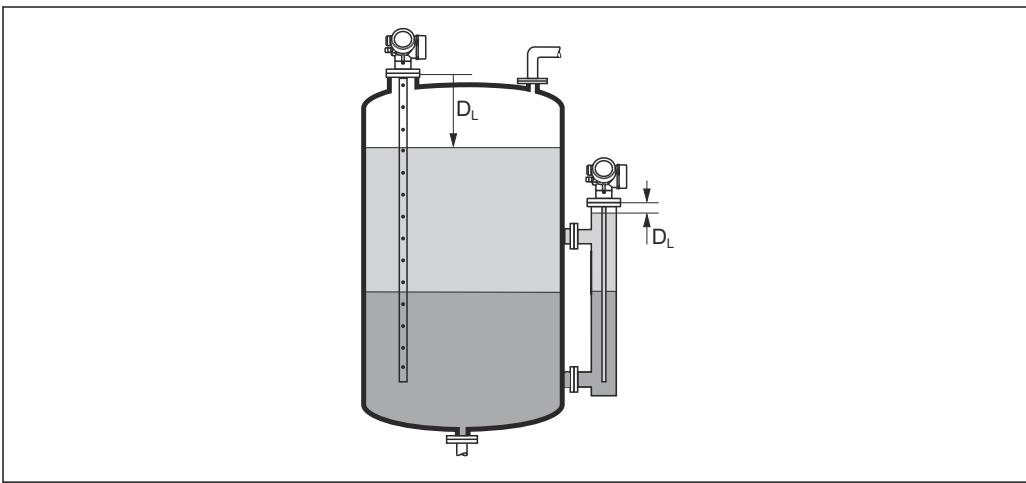■ 42 Рассстояние для измерения в жидкостях средах

A0013199

■ 43 Рассстояние для измерения уровня границы раздела фаз

i Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения
расстояния** (\rightarrow ■ 143).

Качество сигнала

Навигация

Настройка → Качество сигнала

Описание

Отображается качество проанализированного эхо-сигнала.

**Дополнительная
информация****Значение опций отображения****■ Сильный**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение по меньшей мере на 10 мВ.

■ Средний

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение по меньшей мере на 5 мВ.

■ Слабый

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение меньше чем на 5 мВ.

■ Нет сигнала

Прибор не обнаружил полезный эхо-сигнал.

Качество сигнала, указанное в этом параметре, всегда относится к анализируемому в данный момент эхо-сигналу (эхо-сигналу уровня или границы раздела фаз)⁷⁾ или эхо-сигналу на конце зонда. Чтобы можно было различать эти два показателя, качество эхо-сигнала на конце зонда всегда отображается в скобках.

 При потере эхо-сигнала (**Качество сигнала = Нет сигнала**) прибор формирует следующее сообщение об ошибке:

- F941, для случая Потеря сигнала (→ 184) = Тревога;
- S941, если в разделе Потеря сигнала (→ 184) был выбран другой вариант.

Уровень в емкости**Навигация**

 Настройка → Уров. в емкости

Требование

Режим работы (→ 142) = Раздел фаз

Описание

В этом параметре указывается, полностью ли заполнен резервуар или байпас.

Выбор

- Частично заполнена
- Полностью заполнена


**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Частично заполнена**

Прибор осуществляет обнаружение двух эхо-сигналов – эхо-сигнала границы раздела фаз и эхо-сигнала общего уровня.

■ Полностью заполнена

Прибор определяет только уровень границы раздела фаз. При выборе этого параметра сигнал верхнего слоя должен находиться в пределах верхней мертвой зоны (UB) для исключения его влияния на анализ.

7) Из этих двух эхо-сигналов указано значение, качество которого ниже.

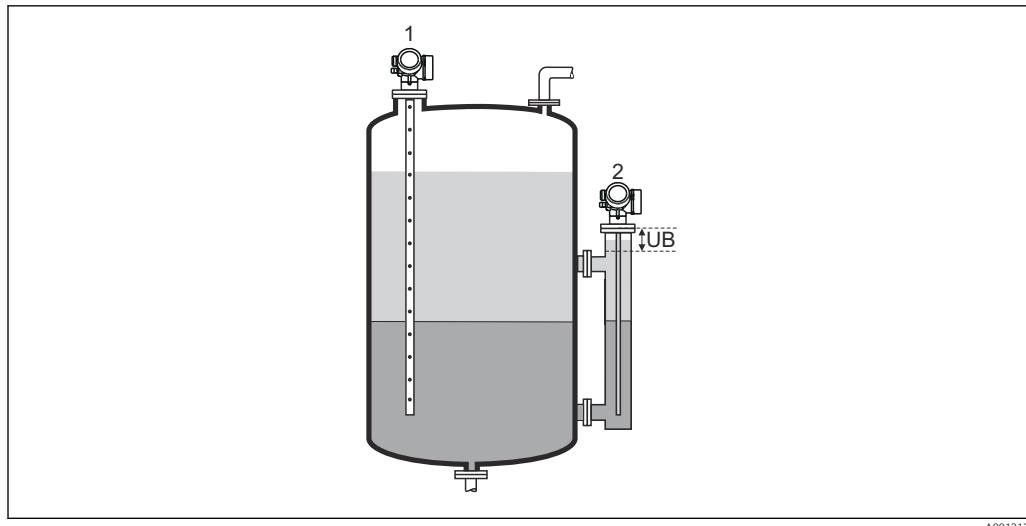

1 Частично заполнена
2 Полностью заполнена
UB Верхняя мертвая зона

Расстояние до верхнего соединения



Навигация

Настройка → Расст.верхн.соед

Требование

В приборе установлен пакет прикладных программ "Измерение границы раздела фаз"⁸⁾.

Описание

Укажите расстояние D_U до верхнего присоединения.


Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Заводские настройки

- При установленном параметре Уровень в емкости (\rightarrow 149) = Частично заполнена: 0 мм (0 дюйм)
- При установленном параметре Уровень в емкости (\rightarrow 149) = Полностью заполнена: 250 мм (9,8 дюйм)

Дополнительная информация

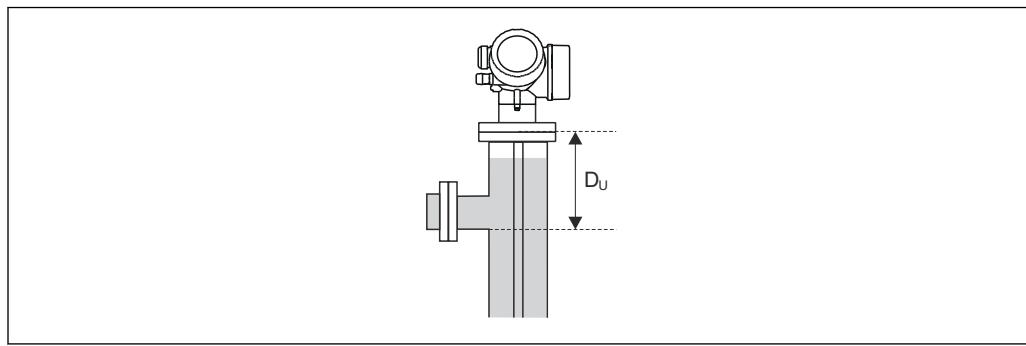

8) Комплектация изделия: поз. 540 "Пакет прикладных программ", опция ЕВ "Измерение границы раздела фаз"

Взаимосвязь с параметром параметр "Уровень в емкости"

- Уровень в емкости (\rightarrow 149) = Частично заполнена:

В этом случае параметр параметр Расстояние до верхнего соединения не влияет на измерение. Соответственно, изменять значение по умолчанию не требуется.

- Уровень в емкости (\rightarrow 149) = Полностью заполнена:

В этом случае следует указать расстояние D_U между контрольной точкой и нижним краем верхнего соединения.

Значение диэлектрической постоянной DC**Навигация**

Настройка → Значение DC

Требование


Для прибора предусмотрен пакет прикладных программ «Измерение уровня границы раздела фаз»⁹⁾.

Описание

Укажите относительную диэлектрическую постоянную ϵ_r верхней среды (DC₁).

Ввод данных пользователем

1,0 до 100

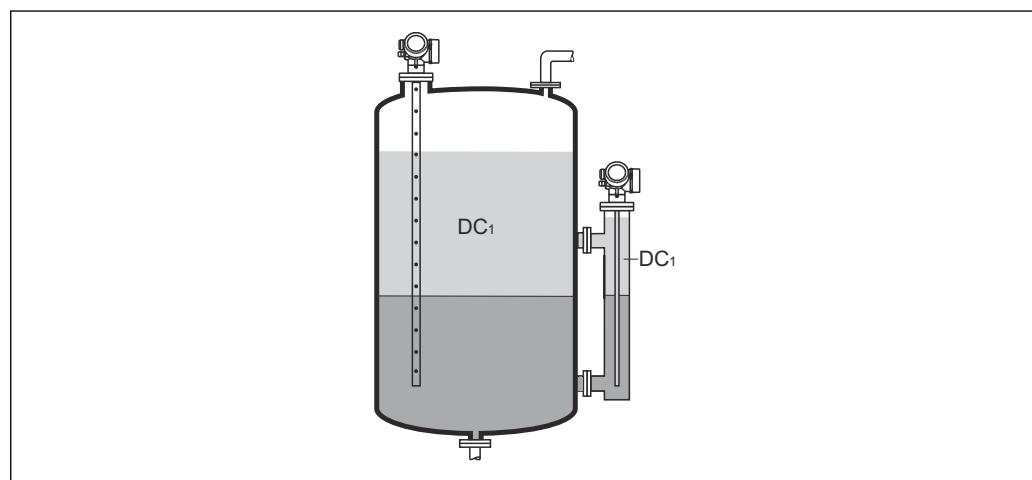Дополнительная информация

A0013181

DC1 Относительная диэлектрическая постоянная верхней среды.

Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего используемых в промышленности, см. в следующих источниках:

- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
- приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с ОС Android и iOS.

9) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»)

Раздел фаз

Навигация

Настройка → Раздел фаз


Требование

Режим работы (→ 142) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Используется для просмотра измеренного уровня границы раздела фаз L_I (до линеаризации).

Дополнительная информация

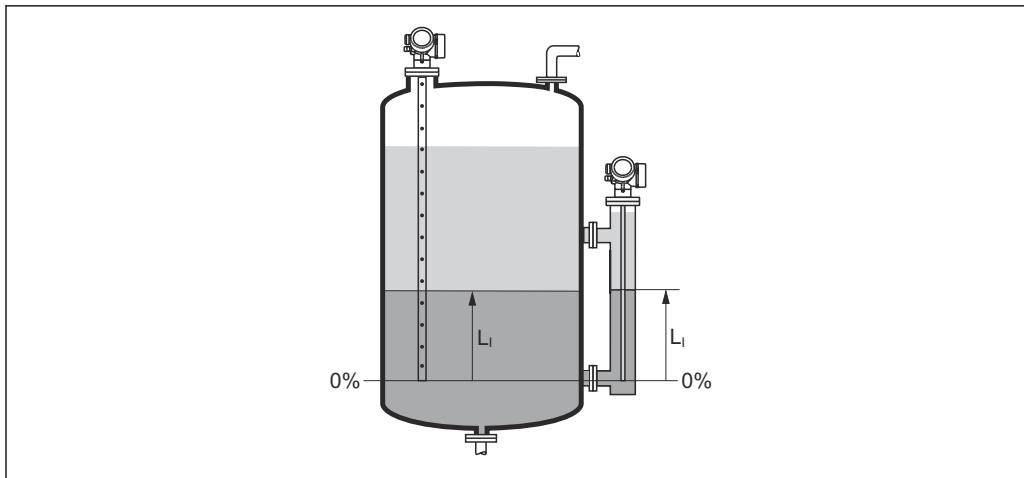

A0013197

i Единица измерения задается в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→ 164).

Расстояние до раздела фаз

Навигация

Настройка → Расст до межфазн


Требование

Режим работы (→ 142) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается измеренное расстояние D_I между контрольной точкой (нижним краем фланца или резьбового присоединения) и границей раздела фаз.

Дополнительная информация

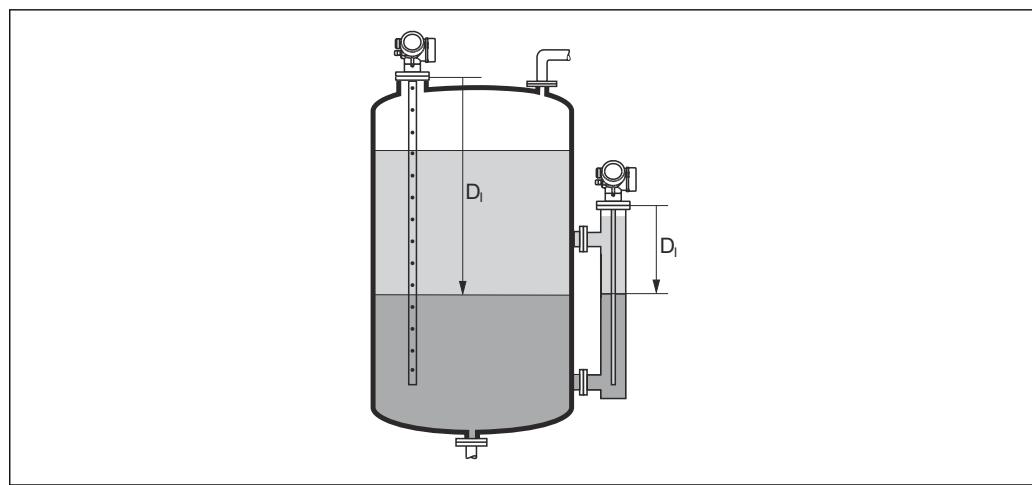

A0013202



Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (\rightarrow 143).

Подтвердить расстояние



Навигация

Настройка \rightarrow Подтв.расстояние

Описание

Укажите, соответствует ли измеренное расстояние фактическому расстоянию.

В соответствии с выбранным вариантом прибор автоматически определяет диапазон сканирования помех.

Выбор

- Вручную
- Расстояние ОК
- Расстояние неизвестно
- Расстояние слишком маленькое *
- Расстояние слишком большое *
- Резервуар опорожнен (пуст)
- Удалить карту помех

Дополнительная информация

Значение опций

- **Вручную**
Эту опцию необходимо выбрать, если диапазон сканирования помех необходимо определить вручную в параметре параметр **Последняя точка маски** (\rightarrow 155). В этом случае подтверждение расстояния не требуется.
- **Расстояние ОК**
Эту опцию следует выбрать в том случае, если измеренное расстояние соответствует фактическому расстоянию. Прибор выполняет сканирование помех.
- **Расстояние неизвестно**
Эту опцию следует выбрать, если фактическое расстояние неизвестно. В этом случае произвести сканирование помех невозможно.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

■ **Расстояние слишком маленькое**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось меньше фактического расстояния. Прибор выполняет поиск следующего эхо-сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**. Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись карты помех, выбрав **Расстояние OK**.

■ **Расстояние слишком большое¹⁰⁾**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось больше фактического расстояния. Прибор выполняет корректировку анализа сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**. Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись карты помех, выбрав **Расстояние OK**.

■ **Резервуар опорожнен (пуст)**

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись карты помех по всему диапазону измерения.

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись сканирования помех по всему диапазону измерения минус **Интервал карты маски к LN**.

■ **Заводское маскирование**

Выбирается, если необходимо удалить текущую кривую помех (если такая существует). Прибор возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**, и новая карта помех может быть записана.

i При управлении с помощью дисплея измеренное расстояние выводится на него вместе с этим параметром (в справочных целях).

i При измерении уровня границы раздела фаз расстояние всегда относится к общему уровню (не к уровню границы раздела фаз).

i Если после вывода сообщения опция **Расстояние слишком маленькое** или опция **Расстояние слишком большое** будет выполнен выход из процедуры обучения без подтверждения расстояния, то карта помех **не** будет записана и процедура обучения прекратится через 60 с.

i Для прибора FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) записывать карту помех **запрещается**.

Текущая карта маски

Навигация

Настройка → Тек. карта маски

Описание

Индикация значения расстояния, на протяжении которого выполнялась запись маскирования ранее.

10) Доступно только для пункта «Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → параметр **Режим оценки**» = «История за короткий период» или «История длинный период».

Последняя точка маски

Навигация	Настройка → Посл. тчк маски
Требование	Подтвердить расстояние (→ 153) = Вручную или Расстояние слишком маленькое
Описание	Ввод новой конечной точки маскирования.
Ввод данных пользователем	0 до 200 000,0 м
Дополнительная информация	В этом параметре задается расстояние, на протяжении которого будет выполняться запись нового маскирования. Расстояние измеряется от контрольной точки, т.е. нижнего края монтажного фланца или резьбового присоединения.
	 Для справки вместе с этим параметром отображается значение параметра Текущая карта маски (→ 154). Оно соответствует расстоянию, на протяжении которого выполнялась запись маскирования ранее.

Записать карту помех

Навигация	Настройка → Записать карту
Требование	Подтвердить расстояние (→ 153) = Вручную или Расстояние слишком маленькое
Описание	Запустите запись карты помех.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Нет ■ Записать карту помех ■ Удалить карту помех
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Нет Карта помех не записывается. ■ Записать карту помех Карта помех записывается. По завершении записи на дисплее будет отображено новое измеренное расстояние и новый диапазон сканирования помех. При управлении с помощью местного дисплея эти значения необходимо подтвердить нажатием <input checked="" type="checkbox"/>. ■ Удалить карту помех Карта помех (если она существует) удаляется, и прибор отображает заново рассчитанное измеренное расстояние и диапазон сканирования помех. При управлении с помощью местного дисплея эти значения необходимо подтвердить нажатием <input checked="" type="checkbox"/>.

16.3.1 Мастер "Карта маски"

i Мастер **Карта маски** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все связанные с маскированием параметры находятся непосредственно в меню меню **Настройка** (→ 142).

i В мастер **Карта маски** на модуле дисплея всегда отображаются одновременно два параметра. Верхний параметр можно редактировать, нижний параметр выводится только для справки.

Навигация



Настройка → Карта маски

Подтвердить расстояние



Навигация



Настройка → Карта маски → Подтв.расстояние

Описание



→ 153

Последняя точка маски



Навигация



Настройка → Карта маски → Посл. тчк маски

Описание



→ 155

Записать карту помех



Навигация



Настройка → Карта маски → Записать карту

Описание



→ 155

Расстояние

Навигация



Настройка → Карта маски → Расстояние

Описание



→ 147

16.3.2 Подменю "Analog input 1 до 6"

i Каждому блоку AI в приборе соответствует индивидуальный параметр подменю **Analog input**. Блок AI используется для настройки процесса передачи измеренного значения на шину.

Это подменю позволяет настраивать только базовые параметры блоков AI. Детальная настройка блоков AI выполняется в пунктах Эксперт → Analog inputs → Analog input 1 до 6.

Навигация



Эксперт → Analog inputs → Analog input 1 до 6



Channel

Навигация

Эксперт → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Channel

Описание

Стандартный параметр **CHANNEL** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

Выбор

- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Раздел фаз линеаризованный *
- Расстояние до раздела фаз *
- Толщина верхнего слоя
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники
- Измеренная емкость *
- Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
- Относительная амплитуда эхо-сигнала
- Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *
- Относительная амплитуда раздела фаз *
- Абсолютная амплитуда сигнала ЕОР
- Шум сигнала
- Сдвиг ЕОР
- Вычисленное значение ДП (DC) *
- Отладка сенсора
- Аналоговый выход расшир. диагностики 1
- Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Дополнительная информация

Присвоение измеренного значения определенному блоку AI.



PV filter time

Навигация

Эксперт → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → PV filter time

Описание

Стандартный параметр **PV_FTIME** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Ввод данных пользователем

Положительное число с плавающей запятой

Дополнительная информация

В этом параметре определяется постоянная времени выравнивания τ (в секундах) для выхода блока аналогового входа.

Fail-safe type**Навигация**

Эксперт → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Fail-safe type

Описание

Стандартный параметр **FSAFE_TYPE** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

Выбор

- Fail safe value
- Fallback value
- Off

Дополнительная информация**Значение опций**

В этом параметре определяется значение на выходе блока аналогового входа, устанавливаемое в случае ошибки.

■ Fail safe value

В параметре параметр **Fail safe value** (\rightarrow 158) определяется выходное значение, устанавливаемое в случае ошибки.

■ Fallback value

На выходе сохраняется последнее действительное значение, выданное до появления ошибки.

■ Off

Выдается выходное значение, соответствующее текущему измеренному значению. Устанавливается состояние BAD.

Fail safe value**Навигация**

Эксперт → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Fail safe value

Требование

Fail-safe type (\rightarrow 158) = Fail safe value

Описание

Стандартный параметр **FSAFE_VALUE** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

В этом параметре определяется значение на выходе блока аналогового входа, устанавливаемое в случае ошибки.

16.3.3 Подменю "Расширенная настройка"

Навигация



Настройка → Расшир настройка

Статус блокировки

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Статус блокир-ки

Описание

Обозначает тип активной защиты от записи, имеющей в данный момент наивысший приоритет.

Интерфейс пользователя

- Заблокировано Аппаратно
- Заблокировано SIL
- Заблокировано WHG
- Заблокировано Временно

Дополнительная информация

Значение и приоритеты типов защиты от записи

- **Заблокировано Аппаратно (приоритет 1)**

Отображается в случае, если активирован DIP-переключатель аппаратной блокировки на главном электронном модуле. Доступ к параметрам для записи заблокирован.

- **Заблокировано SIL (приоритет 2)**

Активирован режим SIL. Доступ для записи к соответствующим параметрам заблокирован.

- **Заблокировано WHG (приоритет 3)**

Активирован режим WHG. Доступ для записи к соответствующим параметрам заблокирован.

- **Заблокировано Временно (приоритет 4)**

Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске и т. д.). Изменение параметров будет возможно сразу после завершения этих процессов.



Символ отображается на дисплее рядом с теми параметрами, которые защищены от записи и изменение которых невозможно.

Инструментарий статуса доступа

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Инстр стат дост

Описание

Показать код доступа к параметрам с помощью рабочего инструментария.

Дополнительная информация

Уровень доступа можно изменить с помощью параметра параметр **Ввести код доступа** (<→ 160).

Активная дополнительная защита от записи накладывает еще большие ограничения на текущий уровень доступа. Просмотреть состояние защиты от записи можно в параметре параметр **Статус блокировки** (<→ 159).

Статус доступа

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Статус доступа

Требование

Прибор имеет местный дисплей.

Описание

Отображает авторизацию доступа к параметрам через локальный дисплей.

Дополнительная информация

i Уровень доступа можно изменить с помощью параметра параметр **Ввести код доступа** (→ 160).

i Активная дополнительная защита от записи накладывает еще большие ограничения на текущий уровень доступа. Просмотреть состояние защиты от записи можно в параметре параметр **Статус блокировки** (→ 159).

Ввести код доступа

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Ввод код доступа

Описание

Введите код доступа для деактивации защиты от записи параметров.

Ввод данных пользователем

0 до 9 999

Дополнительная информация

- Для локальной работы необходимо ввести код доступа конкретного клиента, который был определен в параметр **Определить новый код доступа** (→ 208).
- Если введен неправильный код доступа, пользователи сохраняют текущее разрешение доступа.
- Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом . Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ , то данный параметр защищен от записи.
- Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут или пользователь перейдет из режима навигации и редактирования в режим индикации измеренного значения, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы по прошествии следующих 60 с.

i В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Подменю "Уровень"

 Подменю **Уровень** (\rightarrow 161) отображается только в том случае, если для параметра выбран вариант **Режим работы** (\rightarrow 142) = Уровень

Навигация
 Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Уровень
Тип продукта**Навигация**
 Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Уровень \rightarrow Тип продукта
Описание

Укажите тип среды.

Интерфейс пользователя

- Жидкость
- Сыпучие

Заводские настройки

FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: **Жидкость**

**Дополнительная
информация**

Параметр опция **Сыпучие** отображается только при выбранном параметре **Режим работы** (\rightarrow 142) = Уровень.

 Этот параметр задает значения ряда других параметров и в большой степени определяет анализ сигнала в целом. Ввиду этого, настоятельно рекомендуется **не изменять** заводскую настройку.

Продукт**Навигация**
 Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Уровень \rightarrow Продукт
Требование

- Режим работы (\rightarrow 142) = Уровень
- Анализ уровня EOP \neq DC фиксирован

Описание

Укажите диэлектрическую постоянную ϵ_r среды.

Выбор

- Неизвестно
- DC 1,4 ... 1,6
- DC 1,6 ... 1,9
- DC 1,9 ... 2,5
- DC 2,5 ... 4
- DC 4 ... 7
- DC 7 ... 15
- DC > 15

Заводские настройки

В зависимости от параметров **Тип продукта** (\rightarrow 161) и **Группа продукта** (\rightarrow 144).

Дополнительная информация

Зависимость «*Тип продукта*» и «*Группа продукта*»

Тип продукта (→ 161)	Группа продукта (→ 144)	Продукт
Сыпучие		Неизвестно
Жидкость	Водный раствор (DC ≥ 4)	DC 4 ... 7
	Продукт	Неизвестно

i Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего используемых в промышленности, см. в следующих источниках:

- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
- приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с ОС Android и iOS.

i Если Анализ уровня EOP = DC фиксирован, то в параметр **Значение диэлектрической постоянной DC** (→ 151) должна быть указана точная диэлектрическая постоянная. Поэтому параметр **Продукт** в данном случае не применяется.

Технологический процесс



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Технол. процесс

Описание

Ввод типичной скорости изменения уровня.

Выбор

При выбранной опции "Тип продукта" = "Жидкость"

- Очень быстрый > 10 м/мин
- Быстрый > 1 м/мин
- Стандартный > 1 м/мин
- Средний < 10 см/мин
- Медленный < 1 см/мин
- Без фильтра

При выбранной опции "Тип продукта" = "Сыпучие"

- Очень быстрый > 100 м/ч
- Быстрый > 10 м/ч
- Стандартный < 10 м/ч
- Средний < 1 м/ч
- Медленный < 0,1 м/ч
- Без фильтра

Дополнительная информация

Корректировка фильтров анализа сигнала и выравнивание выходного сигнала производится в соответствии с типичной скоростью изменения уровня, определенной в этом параметре:

При установленных параметрах "Режим работы" = "Уровень" и "Тип продукта" = "Жидкость"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 10 м/мин	5
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	14
Средний < 10 см/мин	39

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Медленный < 1 см/мин	76
Без фильтра	< 1

При установленных параметрах "Режим работы" = "Уровень" и "Тип продукта" = "Сыпучие"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 100 м/ч	37
Быстрый > 10 м/ч	37
Стандартный < 10 м/ч	74
Средний < 1 м/ч	146
Медленный < 0,1 м/ч	290
Без фильтра	< 1

При установленном параметре "Режим работы" = "Раздел фаз" или "Раздел фаз + емкостной"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 10 м/мин	5
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	23
Средний < 10 см/мин	47
Медленный < 1 см/мин	81
Без фильтра	2,2

Расширенные условия процесса



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Расшир. условия

Требование

Режим работы (→ 142) = Уровень

Описание

Укажите дополнительные условия процесса (при необходимости).

Выбор

- нет
- нефть/вода конденсат
- Зонд близко ко дну емкости
- Налипания
- Пена>5см

Дополнительная информация

Значение опций

- **нефть/вода конденсат** (только для Тип продукта = Жидкость)
Гарантирует обнаружение только общего уровня в двухфазных средах (например, нефти с конденсатом).
- **Зонд близко ко дну емкости** (только для Тип продукта = Жидкость)
Улучшает обнаружение опорожнения резервуара, особенно если зонд установлен рядом с дном резервуара.
- **Налипания**
Усиливает обнаружение Верхняя зона диапазона EOP, обеспечивая надежное обнаружение опорожнения, даже если сигнал конца зонда смещен под влиянием налипания.
Обеспечивает надежное обнаружение опорожнения, даже если сигнал конца зонда смещен под влиянием налипания.
- **Пена>5см** (только для Тип продукта = Жидкость)
Оптимизирует анализ сигнала в средах с повышенным пенообразованием.

Единица измерения уровня



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Единица измер-ия

Описание

Выберите единицу измерения уровня.

Выбор

Единицы СИ

- %
- m
- mm

Американские единицы

- измерения
- ft
- in

Дополнительная информация

Единица измерения уровня может отличаться от единицы измерения расстояния, определенной в параметре параметр Единицы измерения расстояния (\rightarrow 143):

- Единица измерения, заданная в параметре параметр Единицы измерения расстояния, используется для базовой калибровки (Калибровка пустой емкости (\rightarrow 144) и Калибровка полной емкости (\rightarrow 145));
- Единица измерения, заданная в параметре параметр Единица измерения уровня, используется для отображения значения уровня (без линеаризации).

Блокирующая дистанция



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Блок дистанция

Описание

Укажите верхнюю блокирующую дистанцию (UB).

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 0 мм (0 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда.

Для приборов FMP51/FMP52/FMP54 с прикладным пакетом **Измерение уровня границы раздела фаз**¹¹⁾ и для прибора FMP55:
100 мм (3,9 дюйм) для антенн всех типов.

Дополнительная информация


Сигналы в пределах верхней блокирующей дистанции анализируются только в том случае, если они находились за пределами блокирующей дистанции при включении прибора и переместились в пределы блокирующей дистанции вследствие изменения уровня в процессе работы. Сигналы, которые уже находятся в пределах блокирующей дистанции при включении прибора, игнорируются.

- i** Такое поведение действительно только при соблюдении следующих двух условий:
- Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = **История за короткий период** или **История длинный период**;
 - Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC= **Включено**, **Без коррекции** или **Внешняя коррекция**.

Если одно из этих условий не соблюдается, сигналы в пределах блокирующей дистанции всегда игнорируются.

- i** Другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в разделе параметр **Режим определения блокирующей дистанции**.

- i** При необходимости другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в сервисном центре Endress+Hauser.

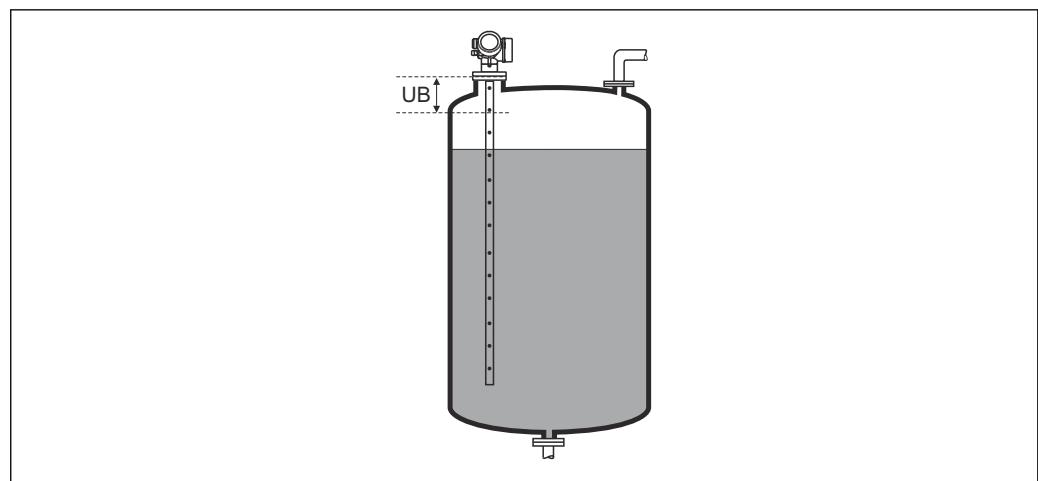

A0013219

44 Блокирующая дистанция (UB) для измерения в жидкостях средах

Коррекция уровня



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Коррекция уровня

Описание

Введите значение для коррекции уровня (при необходимости).

Ввод данных пользователем

–200 000,0 до 200 000,0 %

11) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

**Дополнительная
информация**

Значение, заданное в этом параметре, прибавляется к измеренному значению уровня
(до линеаризации).

Подменю "Раздел фаз"**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз

**Технологический процесс****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Технол. процесс

Описание

Ввод типичной скорости изменения положения границы раздела фаз.

Выбор

- Быстрый > 1 м/мин
- Стандартный > 1 м/мин
- Средний < 10 см/мин
- Медленный < 1 см/мин
- Без фильтра

Дополнительная информация

Корректировка фильтров анализа сигнала и выравнивание выходного сигнала производится в соответствии с типичной скоростью изменения уровня, определенной в этом параметре:

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	15
Средний < 10 см/мин	40
Медленный < 1 см/мин	74
Без фильтра	2,2

**DC значение нижнего слоя****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → DC нижнего слоя

Требование

Режим работы (→ 142) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

ОписаниеУкажите диэлектрическую постоянную ϵ_r нижней среды.**Ввод данных пользователем**

1 до 100

Дополнительная информация

- Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего используемых в промышленности, см. в следующих источниках:
- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
 - приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с ОС Android и iOS.

Заводская установка, $\epsilon_r = 80$ применяется для воды при 20 °C (68 °F).

Единица измерения уровня**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Единица измер-ия

Описание

Выбор единицы измерения уровня.

Выбор**Единицы СИ**

- %
- m
- mm

Американские единицы

- измерения
- ft
- in

Дополнительная информация

Единица измерения уровня может отличаться от единицы измерения расстояния, определенной в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 143):

- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единицы измерения расстояния**, используется для базовой калибровки (**Калибровка пустой емкости** (→ 144) и **Калибровка полной емкости** (→ 145)).
- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единица измерения уровня**, используется для отображения значения уровня (без линеаризации) и положения границы раздела фаз.

Блокирующая дистанция**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Блок дистанция

Описание

Определение верхней мертвей зоны UB.

Ввод данных пользователем

0 до 200 м


Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 100 мм (3,9 дюйм)
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм)
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда

Дополнительная информация

При анализе сигнала эхо-сигналы из мертвей зоны не учитываются. Назначение верхней мертвей зоны:

- подавление паразитных эхо-сигналов вблизи верхнего конца зонда;
- подавление эхо-сигнала общего уровня в случае максимально заполненного байпаса.

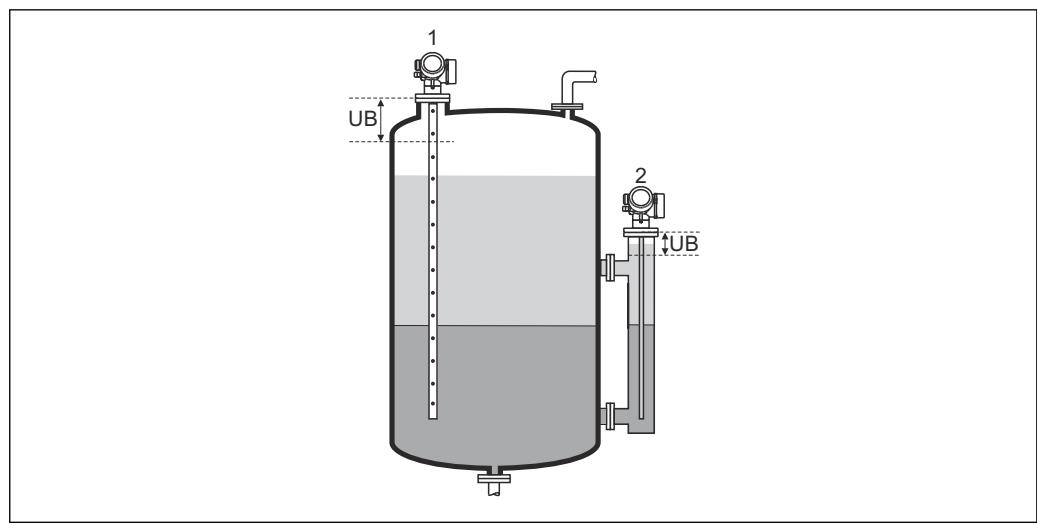

- 1 Подавление паразитных эхо-сигналов вблизи верхнего конца зонда.
 - 2 Подавление эхо-сигнала уровня в случае максимально заполненного байпаса.
- UB Верхняя мертвая зона

Коррекция уровня



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Коррекция уровня

Описание

Ввод значения для коррекции уровня (при необходимости).

Ввод данных пользователем

–200 000,0 до 200 000,0 %

Дополнительная информация

Значение, заданное в этом параметре, прибавляется к измеренному значению общего уровня и значениям уровня границы раздела фаз (до линеаризации).

Ручной ввод толщины верхнего слоя



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Ручн.толщ.вер.сл


Описание

Ввод толщины границы раздела фаз UP (т.е. толщины верхнего продукта), определенной вручную.

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Дополнительная информация

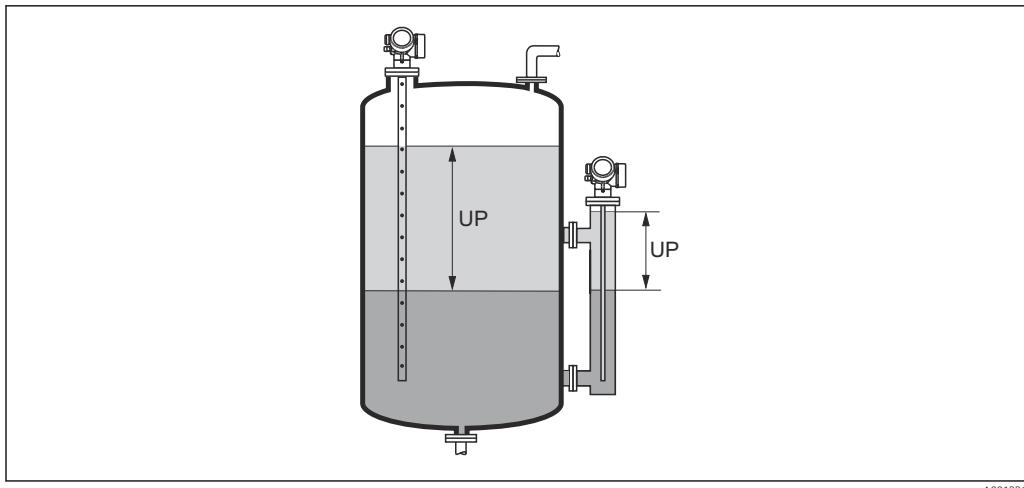

UP Толщина границы раздела фаз (= толщина верхнего продукта)



На локальное дисплее одновременно отображаются два значения толщины границы раздела фаз – измеренное и определенное вручную. Прибор сравнивает эти значения и автоматически корректирует диэлектрическую проницаемость верхнего продукта.

Измеренная толщина верхнего слоя

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Изм.толщ. вер сл

Описание

Отображается измеренная толщина границы раздела фаз. (UP = толщина верхнего продукта).

Значение диэлектрической постоянной DC



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Значение DC

Описание

Отображается относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r верхнего продукта (DC_1) до коррекции.

Вычисленное значение ДП (DC)

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Вычисленное DC

Описание

Отображается расчетная (т.е. скорректированная) относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r (DC_1) верхнего продукта.

Используйте вычисленное значение DC**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Исп. вычисл. DC

Описание

Применение расчетной относительной диэлектрической проницаемости верхнего продукта.

Выбор

- Сохранить и выйти
- Отменить и выйти

**Дополнительная
информация****Значение опций**

- Сохранить и выйти

Расчетная относительная диэлектрическая проницаемость верхнего продукта считается правильной.

- Отменить и выйти

Расчетная относительная диэлектрическая проницаемость не применяется; активным остается предыдущее значение диэлектрической проницаемости.



На локальном дисплее вместе с этим параметром отображается значение параметр **Вычисленное значение ДП (DC)** (\rightarrow 170).

Мастер "Автоматическое вычисление DC"

Мастер **Автоматическое вычисление DC** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все параметры, связанные с автоматическим расчетом ДП, находятся непосредственно в меню подменю **Раздел фаз** (→ 167)



В мастер **Автоматическое вычисление DC** на модуле дисплея всегда отображаются одновременно два параметра. Верхний параметр можно редактировать, нижний параметр выводится только для справки.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз
→ Автом.вычисл.DC

Ручной ввод толщины верхнего слоя**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Автом.вычисл.DC
→ Ручн.толщ.вер.сл

Описание

→ 169

Значение диэлектрической постоянной DC**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Автом.вычисл.DC → Значение DC

Описание

→ 170


Используйте вычисленное значение DC**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Автом.вычисл.DC → Исп. вычисл. DC

Описание

→ 171

Подменю "Линеаризация"

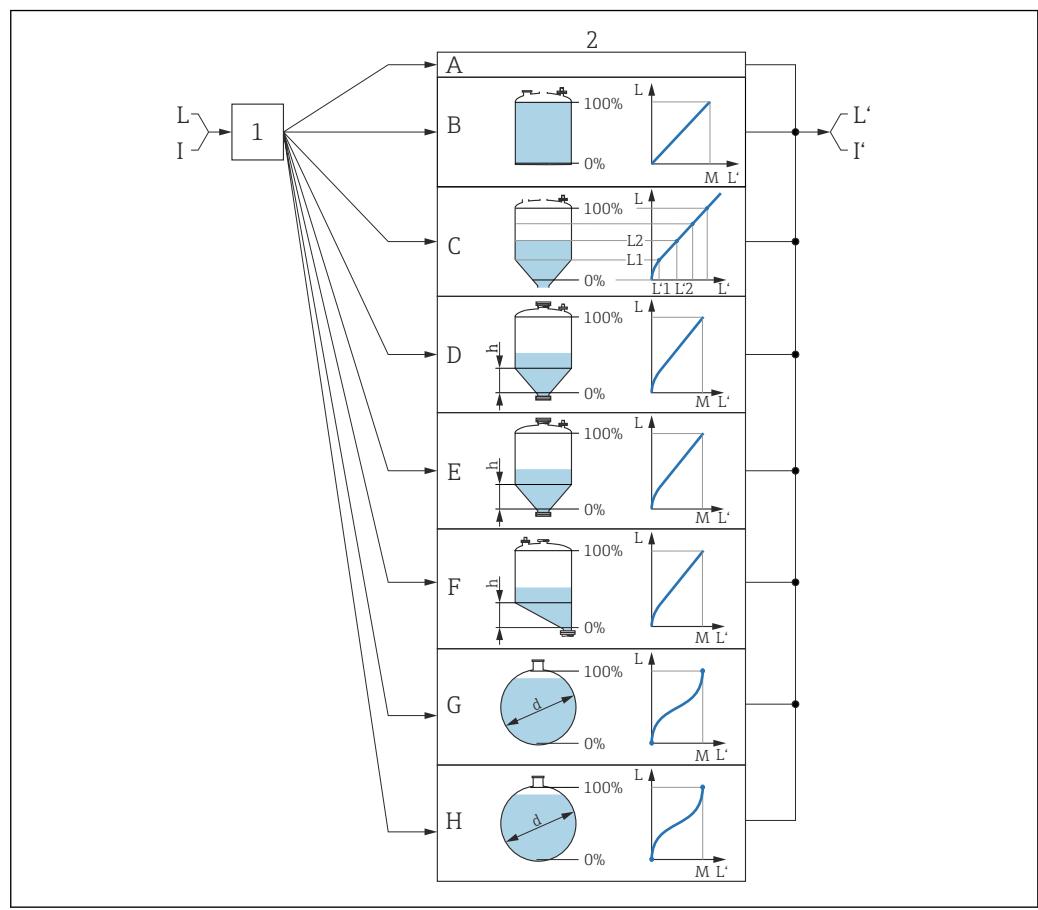

45 Линеаризация: преобразование уровня и, если применимо, границы раздела фаз в объем или массу; преобразование зависит от формы резервуара


- 1 Выбор типа и единицы измерения для линеаризации
 - 2 Настройка линеаризации
- A Тип линеаризации ([176](#)) = нет
 - B Тип линеаризации ([176](#)) = Линейный
 - C Тип линеаризации ([176](#)) = Таблица
 - D Тип линеаризации ([176](#)) = Дно пирамидоидальное
 - E Тип линеаризации ([176](#)) = Коническое дно
 - F Тип линеаризации ([176](#)) = Дно под углом
 - G Тип линеаризации ([176](#)) = Горизонтальный цилиндр
 - H Тип линеаризации ([176](#)) = Резервуар сферический
- I Для варианта «Режим работы ([142](#))» = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»: граница раздела фаз до линеаризации (выражается в единицах измерения уровня)
- I' Для варианта «Режим работы ([142](#))» = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»: граница раздела фаз после линеаризации (соответствует объему или массе)
- L Уровень до линеаризации (выражается в единицах измерения уровня)
- L' Уровень линеаризованный ([179](#)) (соответствует объему или массе)
- M Максимальное значение ([179](#))
- d Диаметр ([180](#))
- h Высота заужения ([180](#))

Структура подменю локального дисплея

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Линеаризация

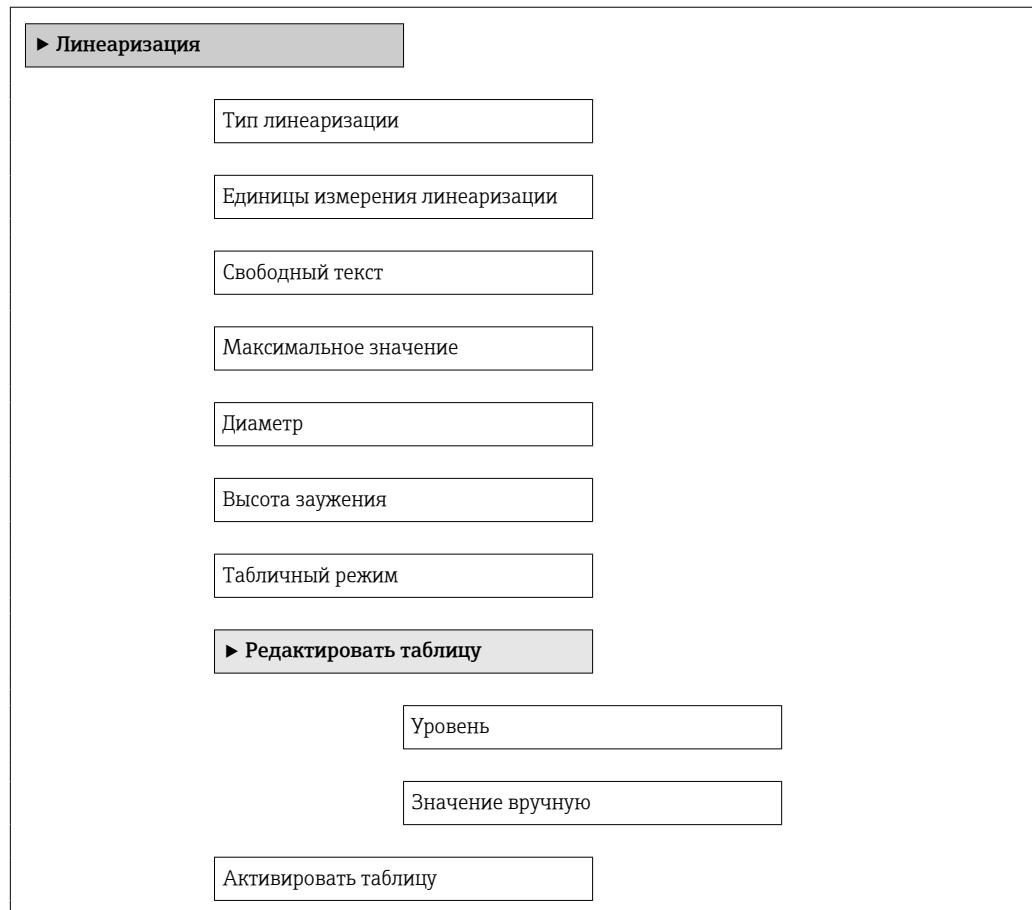

Структура подменю программного обеспечения (например, FieldCare)

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Линеаризация

► Линеаризация

Тип линеаризации

Единицы измерения линеаризации

Свободный текст

Уровень линеаризованный

Раздел фаз линеаризованный

Максимальное значение

Диаметр

Высота заужения

Табличный режим

Номер таблицы

Уровень

Уровень

Значение вручную

Активировать таблицу

Описание параметров

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация

Тип линеаризации**Навигация**


Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Тип линеаризации

Описание

Выберите тип линеаризации.

Выбор

- нет
- Линейный
- Таблица
- Дно пирамиоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом
- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

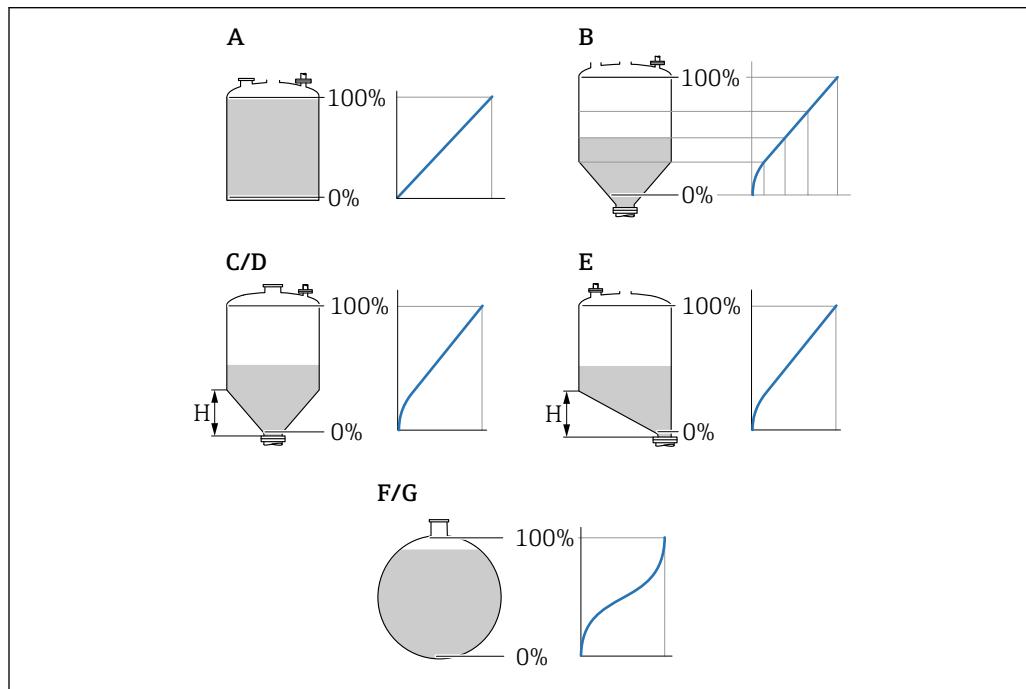Дополнительная информация**46 Типы линеаризации**

- | | |
|---|------------------------|
| A | нет |
| B | Таблица |
| C | Дно пирамиоидальное |
| D | Коническое дно |
| E | Дно под углом |
| F | Резервуар сферический |
| G | Горизонтальный цилиндр |

Значение опций

- нет

Уровень выводится в единицах измерения уровня без предварительного преобразования (линеаризации).

- **Линейный**

Выходное значение (объем или масса) прямо пропорционально уровню L. Это справедливо, например, для вертикальных цилиндрических резервуаров и силосов. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Максимальное значение (→ 179):** максимальное значение объема или массы

- **Таблица**

Взаимосвязь между измеренным уровнем L и выходным значением (объем или масса) задается посредством таблицы линеаризации, содержащей до 32 пар значений «уровень-объем» или «уровень-масса», соответственно. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Табличный режим (→ 181)**

- Для каждого пункта таблицы: **Уровень (→ 182)**

- Для каждого пункта таблицы: **Значение вручную (→ 183)**

- **Активировать таблицу (→ 183)**

- **Дно пирамидоидальное**

Выходное значение соответствует объему или массе продукта в силосе с пирамидальным днищем. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Максимальное значение (→ 179):** максимальное значение объема или массы

- **Высота заужения (→ 180):** высота пирамиды

- **Коническое дно**

Выходное значение соответствует объему или массе продукта в резервуаре с коническим днищем. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Максимальное значение (→ 179):** максимальное значение объема или массы

- **Высота заужения (→ 180):** высота конуса

- **Дно под углом**

Выходное значение соответствует объему или массе продукта в бункере со склоненным днищем. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Максимальное значение (→ 179):** максимальное значение объема или массы

- **Высота заужения (→ 180):** высота склоненного днища

- **Горизонтальный цилиндр**

Выходное значение соответствует объему или массе продукта в горизонтальном цилиндрическом резервуаре. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Максимальное значение (→ 179):** максимальное значение объема или массы

- **Диаметр (→ 180)**

- **Резервуар сферический**

Выходное значение соответствует объему или массе продукта в сферическом резервуаре. Необходимо ввести также следующие параметры:

- **Единицы измерения линеаризации (→ 178)**

- **Максимальное значение (→ 179):** максимальное значение объема или массы

- **Диаметр (→ 180)**

Единицы измерения линеаризации**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Единицы лин-ции

Требование

Тип линеаризации (→ 176) ≠ нет

Описание

Выберите единицу измерения для линеаризованного значения.

Выбор

Выбор/ввод (uint16)

- 1095 – короткая тонна
- 1094 – фунт
- 1088 – кг
- 1092 – тонна
- 1048 – галлон США
- 1049 – брит. галлон
- 1043 – фут³
- 1571 – см³
- 1035 – дм³
- 1034 – м³
- 1038 – л
- 1041 – гл
- 1342 – %
- 1010 – м
- 1012 – мм
- 1018 – фут
- 1019 – дюйм
- 1351 – л/с
- 1352 – л/мин
- 1353 – л/ч
- 1347 – м³/с
- 1348 – м³/мин
- 1349 – м³/ч
- 1356 – фут³/с
- 1357 – фут³/мин
- 1358 – фут³/ч
- 1362 – галлон США/с
- 1363 – галлон США/мин
- 1364 – галлон США/ч
- 1367 – брит. галлон/с
- 1358 – брит. галлон/мин
- 1359 – брит. галлон/ч
- 32815 – мл/с
- 32816 – мл/мин
- 32817 – мл/ч
- 1355 – мл/сут.

Дополнительная информация

Выбранная единица измерения используется только для целей отображения.
Измеренное значение **не** конвертируется на основе выбранной единицы измерения.



Также возможна линеаризация «расстояние-расстояние», то есть линеаризация от единицы измерения уровня к другой единице измерения длины. Выберите для этой цели режим линеаризации **Линейный**. Чтобы указать новую единицу измерения уровня, выберите параметр опция **Free text** в меню параметр **Единицы измерения линеаризации** и укажите требуемую единицу измерения в поле параметр **Свободный текст** (→ 179).

Свободный текст

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Свободный текст

Требование **Единицы измерения линеаризации** (→ [178](#)) = Free text

Описание Введите символ единицы измерения.

Ввод данных пользователем До 32 алфавитно-цифровых символов (буквы, цифры, специальные символы)

Уровень линеаризованный

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Линеализ. уров.

Описание Отображение линеаризованного уровня.

Дополнительная информация

- Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** → [178](#).

- В случае измерения уровня границы раздела фаз этот параметр всегда относится к общему уровню.

Раздел фаз линеаризованный

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Лианиз. разд.фаз

Требование **Режим работы** (→ [142](#)) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание Отображение линеаризованной высоты границы раздела фаз.

Дополнительная информация

- Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации**. → [178](#)

Максимальное значение

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Макс. знач.

Требование Параметр **Тип линеаризации** (→ [176](#)) имеет одно из следующих значений:

- Линейный
- Дно пирамидоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом
- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

Ввод данных пользователем -50 000,0 до 50 000,0 %

Диаметр

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Диаметр

Требование Параметр **Тип линеаризации** (→ 176) имеет одно из следующих значений:

- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

Ввод данных пользователем 0 до 9 999,999 м

Дополнительная информация Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 143).

Высота заужения


Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Высота заужения

Требование Параметр **Тип линеаризации** (→ 176) имеет одно из следующих значений:

- Дно пирамидоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом

Ввод данных пользователем 0 до 200 м

Дополнительная информация

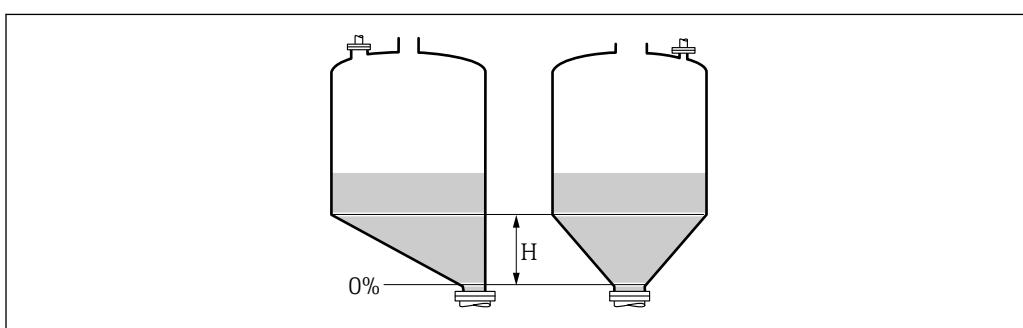

H Промежуточная высота

Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 143).

Табличный режим

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Табличный режим

Требование **Тип линеаризации (→ 176) = Таблица**

Описание Выберите режим редактирования таблицы линеаризации.

- Выбор**
- Ручной
 - Полуавтоматический *
 - Очистить таблицу
 - Отсортировать таблицу

Дополнительная информация **Значение опций**

- **Ручной**
Ввод значения уровня и соответствующего линеаризованного значения для каждой точки линеаризации производится вручную.
- **Полуавтоматический**
Значение уровня для каждой точки линеаризации измеряется прибором.
Соответствующее ему линеаризованное значение вводится вручную.
- **Очистить таблицу**
Удаление существующей таблицы линеаризации.
- **Отсортировать таблицу**
Перегруппировка точек линеаризации по возрастанию.

Таблица линеаризации должна соответствовать следующим условиям:

- Таблица может включать в себя до 32 пар значений «уровень – линеаризованное значение»;
- Обязательным условием для таблицы линеаризации является ее монотонность (возрастание или убывание);
- Первая точка линеаризации должна соответствовать минимальному уровню;
- Последняя точка линеаризации должна соответствовать максимальному уровню.

Перед вводом таблицы линеаризации необходимо корректно задать значения параметров **Калибровка пустой емкости (→ 144)** и **Калибровка полной емкости (→ 145)**.

Если значения в таблице потребуется изменить после изменения калибровки пустого или полного резервуара, то для обеспечения корректного анализа необходимо будет удалить всю существующую таблицу и полностью ввести ее заново. Для этого вначале удалите существующую таблицу (**Табличный режим (→ 181) = Очистить таблицу**). Затем введите новую таблицу.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Ввод таблицы

■ Помощь в FieldCare:

Точки таблицы вводятся посредством параметров **Номер таблицы** (→ 182), **Уровень** (→ 182) и **Значение вручную** (→ 183). Также можно использовать графический редактор таблицы: меню «Управление прибором» → «Функции прибора» → «Дополнительные функции» → «Линеаризация (онлайн/оффлайн)».

■ Помощь в местном дисплее:

Выберите пункт подменю **Редактировать таблицу** для вызова графического редактора таблицы. На экране появится таблица, которую можно редактировать построчно.



Заводская настройка единицы измерения уровня: «%». Если требуется ввести таблицу линеаризации в физических единицах, вначале выберите соответствующую единицу измерения в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→ 164).

Номер таблицы**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Номер таблицы

Требование

Тип линеаризации (→ 176) = Таблица

Описание

Выберите точку таблицы для ввода или изменения.

Ввод данных пользователем

1 до 32

Уровень (Ручной)**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Уровень

Требование

- **Тип линеаризации** (→ 176) = Таблица
- **Табличный режим** (→ 181) = Ручной

Описание

Введите значение уровня для данной точки таблицы (значение до линеаризации).

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Уровень (Полуавтоматический)**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Уровень

Требование

- **Тип линеаризации** (→ 176) = Таблица
- **Табличный режим** (→ 181) = Полуавтоматический

Описание	Просмотр измеренного уровня (значение до линеаризации). Это значение вносится в таблицу.
-----------------	--

Значение вручную

Навигация	Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Значение вручную
Требование	Тип линеаризации (→ 176) = Таблица
Описание	Введите линеаризованное значение для данной точки таблицы.
Ввод данных пользователем	Число с плавающей запятой со знаком

Активировать таблицу

Навигация	Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Активир.таблицу
Требование	Тип линеаризации (→ 176) = Таблица
Описание	Активация (включение) или деактивация (выключение) таблицы линеаризации.
Выбор	<ul style="list-style-type: none"> ■ Деактивировать ■ Активировать
Дополнительная информация	<p>Значение опций</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Деактивировать Линеаризация измеренного уровня не производится. Если при этом Тип линеаризации (→ 176) = Таблица, прибор выдает сообщение об ошибке F435. ■ Активировать Производится линеаризация измеренного уровня по таблице. <p>i При редактировании таблицы параметр параметр Активировать таблицу автоматически сбрасывается (Деактивировать), и по окончании ввода таблицы потребуется изменить его значение на Активировать.</p>

Подменю "Настройки безопасности"

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп.

Потеря сигнала



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Потеря сигнала

Описание

Выходной сигнал, устанавливаемый в случае потери эхо-сигнала.

Выбор

- Последнее значение
- Линейный рост/спад
- Настраиваемое значение
- Тревога

Дополнительная информация

Значение опций

■ Последнее значение

При потере эхо-сигнала сохраняется последнее действительное значение.

■ Линейный рост/спад¹²⁾

В случае потери эхо-сигнала выходное значение непрерывно смещается в сторону 0% или 100%. Крутизна роста/спада устанавливается параметром параметр **Линейный рост/спад** (→ 185).

■ Настраиваемое значение¹²⁾

При потере эхо-сигнала выходной сигнал принимает значение, установленное в параметре параметр **Настраиваемое значение** (→ 184).

■ Тревога

В случае потери эхо-сигнала прибор генерирует сигнал тревоги; см. параметр **Режим отказа**.

Настраиваемое значение



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Настраив. знач.

Требование

Потеря сигнала (→ 184) = Настраиваемое значение

Описание

Выходное значение, устанавливаемое в случае потери эхо-сигнала.

Ввод данных пользователем

0 до 200 000,0 %

Дополнительная информация

Единица измерения соответствует установке для измеренного значения в следующих параметрах:

- Без линеаризации: **Единица измерения уровня** (→ 164);
- С линеаризацией: **Единицы измерения линеаризации** (→ 178).

12) Отображается, только если «Тип линеаризации (→ 176)» = «нет».

Линейный рост/спад**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Лин. рост/спад

Требование


Потеря сигнала (\rightarrow [184](#)) = Линейный рост/спад

Описание

Крутизна роста/спада при потере эхо-сигнала

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

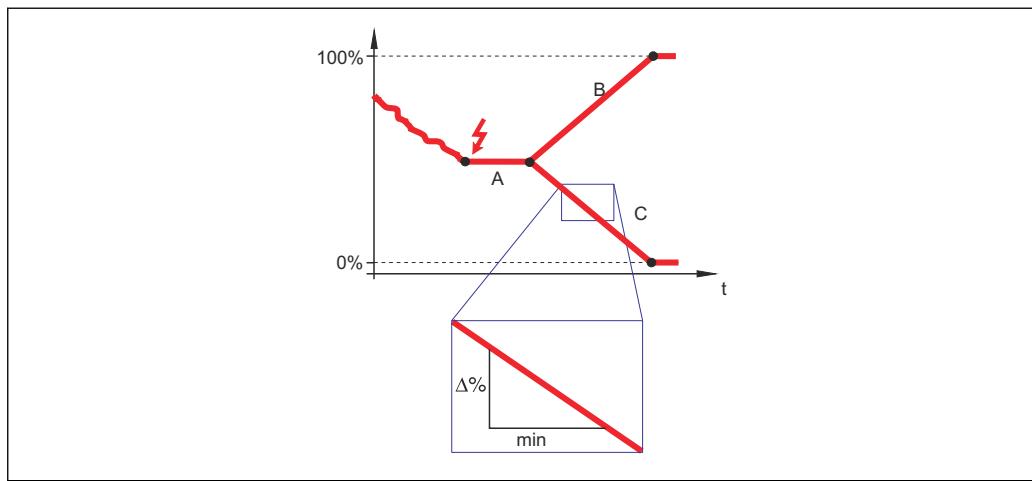Дополнительная информация

A0013269

- A Задержка сообщения о потере эхо-сигнала
- B Линейный рост/спад (\rightarrow [185](#)) (положительное значение)
- C Линейный рост/спад (\rightarrow [185](#)) (отрицательное значение)

- Единица измерения крутизны роста/спада: «доля диапазона измерения в минуту» (%/мин).
- При отрицательном наклоне прямой роста/спада: измеренное значение непрерывно уменьшается, пока не достигнет 0%.
- При положительном наклоне прямой роста/спада: измеренное значение непрерывно увеличивается, пока не достигнет 100%.

Блокирующая дистанция**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Блок дистанция

Описание

Укажите верхнюю блокирующую дистанцию (UB).

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 0 мм (0 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда.

Для приборов FMP51/FMP52/FMP54 с прикладным пакетом **Измерение уровня границы раздела фаз**¹³⁾ и для прибора FMP55:
100 мм (3,9 дюйм) для антенн всех типов.

Дополнительная информация

Сигналы в пределах верхней блокирующей дистанции анализируются только в том случае, если они находились за пределами блокирующей дистанции при включении прибора и переместились в пределы блокирующей дистанции вследствие изменения уровня в процессе работы. Сигналы, которые уже находятся в пределах блокирующей дистанции при включении прибора, игнорируются.


i Такое поведение действительно только при соблюдении следующих двух условий:

- Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = **История за короткий период** или **История длинный период**;
- Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC= **Включено**, **Без коррекции** или **Внешняя коррекция**.

Если одно из этих условий не соблюдается, сигналы в пределах блокирующей дистанции всегда игнорируются.

i Другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в разделе параметр **Режим определения блокирующей дистанции**.

i При необходимости другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в сервисном центре Endress+Hauser.

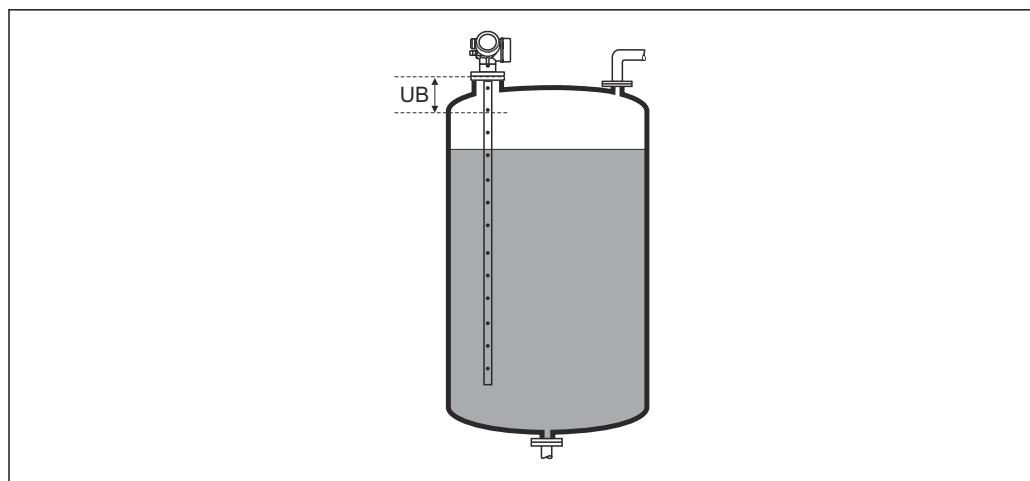

A0013219

■ 47 Блокирующая дистанция (UB) для измерения в жидкостях средах

13) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

Мастер "Подтверждение WHG"



Мастер **Подтверждение WHG** доступно только для приборов, имеющих сертификат WHG (поз. 590: "Дополнительные сертификаты", опция LC: "Предотвращение переполнения WHG"), и при этом в данный момент не находящихся в состоянии блокировки WHG.

Мастер **Подтверждение WHG** используется для блокировки прибора в соответствии с WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора, в котором описана процедура блокировки и параметры ее последовательности.

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Подтвержд. WHG

Мастер "Деактивировать WHG"

i Мастер **Деактивировать WHG** (→ 188) доступно только тогда, когда прибор находится в состоянии блокировки WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Деактивир. WHG

Сбросить защиту от записи**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Деактивир. WHG → Сбр.заш. от зап.

Описание

Ввод кода разблокировки.

**Ввод данных
пользователем**

0 до 65 535

Неверный код**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Деактивир. WHG → Неверный код

Описание

Указывает на то, что введен неверный код разблокировки. Выберите процедуру.

Выбор

- Ввести код заново
- Отменить ввод кода

Подменю "Настройки зонда"

Параметр подменю **Настройки зонда** позволяет обеспечить корректность присвоения сигнала конца зонда в пределах огибающей кривой в ходе выполнения алгоритма анализа. Присвоение является верным, если длина зонда, отображаемая на дисплее, соответствует фактической длине зонда. Автоматическая корректировка длины зонда возможна только в том случае, если зонд установлен в резервуаре и полностью открыт (резервуар пуст). Если резервуар заполнен частично и известна длина зонда, необходимо выбрать значение **Подтвердить длину зонда** (→ 190) = **Ручной ввод** и ввести значение вручную.

i Если после уменьшения зонда производилась запись маскирования (подавление паразитного эхо-сигнала), то выполнение автоматической коррекции длины зонда становится невозможным. В этом случае возможно два варианта:

- Перед выполнением автоматической коррекции длины зонда удалите маску с помощью пункта параметр **Записать карту помех** (→ 155). После коррекции длины зонда можно записать новую маску с помощью пункта параметр **Записать карту помех** (→ 155).
- Альтернативный вариант: выберите **Подтвердить длину зонда** (→ 190) = **Ручной ввод** и введите длину зонда вручную в параметре параметр **Текущая длина зонда** → 189.

i Автоматическая коррекция длины зонда возможна только при условии выбора правильной опции в параметре параметр **Зонд заземлен** (→ 189).

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда



Зонд заземлен

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Зонд заземлен

Требование

Режим работы (→ 142) = Уровень

Описание

Указание наличия заземления зонда.

Выбор

- Нет
- Да



Текущая длина зонда

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Длина зонда

Описание

- В большинстве случаев:
Отображение измеренной длины зонда согласно текущему измеренному сигналу конца зонда.
- При установленном параметре **Подтвердить длину зонда** (→ 190) = **Ручной ввод**:
Ввод фактической длины зонда.

Ввод данных
пользователем

0 до 200 м

Подтвердить длину зонда



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Подтв.длин.зонда

Описание

Укажите, соответствует ли значение, отображаемое в параметре параметр **Текущая длина зонда** → 189, фактической длине зонда. В зависимости от указанной опции прибор выполняет коррекцию длины зонда.

Выбор

- Длина зонда в норме
- Зонд слишком короткий
- Зонд слишком длинный
- Зонд с покрытием
- Ручной ввод
- Длина зонда неизвестна

Дополнительная информация

Значение опций

■ **Длина зонда в норме**

Эту опцию следует выбрать, если выведенное расстояние соответствует фактическому. В этом случае коррекция не требуется. Последовательность действий завершится автоматически.

■ **Зонд слишком короткий**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренная длина зонда оказалась меньше фактической. В этом случае будет выдан новый сигнал конца зонда и в параметре параметр **Текущая длина зонда** → 189 будет показана новая рассчитанная длина. Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение не станет соответствующим фактической длине зонда.

■ **Зонд слишком длинный**

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренная длина зонда оказалась больше фактической. В этом случае будет выдан новый сигнал конца зонда и в параметре параметр **Текущая длина зонда** → 189 будет показана новая рассчитанная длина. Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение не станет соответствующим фактической длине зонда.

■ **Зонд с покрытием**

Эту опцию следует выбрать в случае, если зонд закрыт продуктом (частично или полностью). В этом случае коррекция длины зонда невозможна. Последовательность действий завершится автоматически.

■ **Ручной ввод**

Эту опцию следует выбрать в случае, если выполнение автоматической коррекции длины зонда не требуется. Вместо нее потребуется указать фактическую длину зонда вручную в параметре параметр **Текущая длина зонда** → 189¹⁴⁾.

■ **Длина зонда неизвестна**

Эту опцию следует выбрать, если фактическая длина зонда неизвестна. В этом случае коррекция длины зонда невозможна, последовательность действий завершится автоматически.

14) При управлении посредством FieldCare параметр опция **Ручной ввод** не требуется выбирать явным образом. В FieldCare изменение длины зонда доступно всегда.

Мастер "Коррекция длины зонда"

Мастер **Коррекция длины зонда** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все параметры, связанные с коррекцией длины зонда, находятся непосредственно в меню подменю **Настройки зонда** (→ 189).

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Изм длину зонда

Подтвердить длину зонда**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Изм длину зонда
→ Подтв.длин.зонда

Описание

→ 190

Текущая длина зонда**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Изм длину зонда → Длина зонда

Описание

→ 189

Подменю "Релейный выход"

 Параметр подменю **Релейный выход** (→ 192) отображается только для приборов с релейным выходом.¹⁵⁾

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Релейный выход

Функция релейного выхода



Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Функция рел.вых.

Описание

Выберите функцию дискретного выхода.

Выбор

- Выключено
- Включено
- Характер диагностики
- Предел
- Цифровой выход

Дополнительная
информация

Значение опций

■ Выключено

Выход всегда разомкнут (непроводящий).

■ Включено

Выход всегда замкнут (проводящий).

■ Характер диагностики

Выход работает как нормально замкнутый и размыкается только при появлении диагностического события. Параметр параметр **Назначить поведение диагностики** (→ 193) определяет тип события, при появлении которого выход размыкается.

■ Предел

Выход работает как нормально замкнутый и размыкается только в том случае, если измеряемая величина выходит за определенный верхний или нижний предел.

Предельные значения определяются в следующих параметрах:

- Назначить предельное значение (→ 193)
- Значение включения (→ 194)
- Значение выключения (→ 195)

■ Цифровой выход

Переключение выхода зависит от значения на выходе функционального блока цифровых входов (DI). Выбор функционального блока производится с помощью параметра параметр **Назначить статус** (→ 192).

 Опции **Выключено** и **Включено** можно использовать для моделирования релейного выхода.

Назначить статус



Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Назнач. статус

Требование

Функция релейного выхода (→ 192) = Цифровой выход

15) Параметр заказа 020 («Схема подключения, выходной сигнал»), опция B, E или G.

Описание Выберите состояние прибора для дискретного выхода.

- Выбор**
- Выключено
 - Цифровой выход расшир. диагностики 1
 - Цифровой выход расшир. диагностики 2
 - Цифровой выход 1
 - Цифровой выход 2
 - Цифровой выход 3
 - Цифровой выход 4

Дополнительная информация Опции **Цифровой выход расшир. диагностики 1** и **Цифровой выход расшир. диагностики 2** относятся к блокам расширенной диагностики. Сигнал переключения, генерируемый этими блоками, может выводиться через релейный выход.

Назначить предельное значение



Навигация Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Назн. пред.знач.

Требование **Функция релейного выхода (→ 192) = Предел**

- Выбор**
- Выключено
 - Уровень линеаризованный
 - Расстояние
 - Раздел фаз линеаризованный *
 - Расстояние до раздела фаз *
 - Толщина верхнего слоя *
 - Напряжение на клеммах
 - Температура электроники
 - Измеренная емкость *
 - Относительная амплитуда эхо-сигнала
 - Относительная амплитуда раздела фаз *
 - Абсолютная амплитуда отражённого сигнала *
 - Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *

Назначить поведение диагностики



Навигация Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Назн.повед.диагн

Требование **Функция релейного выхода (→ 192) = Характер диагностики**

Описание Выберите действие диагностики для дискретного выхода.

- Выбор**
- Тревога
 - Тревога + предупреждение
 - Предупреждение

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Значение включения**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Знач.включения

Требование

Функция релейного выхода (\rightarrow 192) = Предел

Описание

Введите измеренное значение для точки включения.

Ввод данных пользователем


Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Поведение переключения зависит от соотношения параметров **Значение включения** и **Значение выключения**:

Значение включения > Значение выключения

- Выход замыкается, если измеренное значение превышает **Значение включения**.
- Выход размыкается, если измеренное значение становится меньше, чем **Значение выключения**.

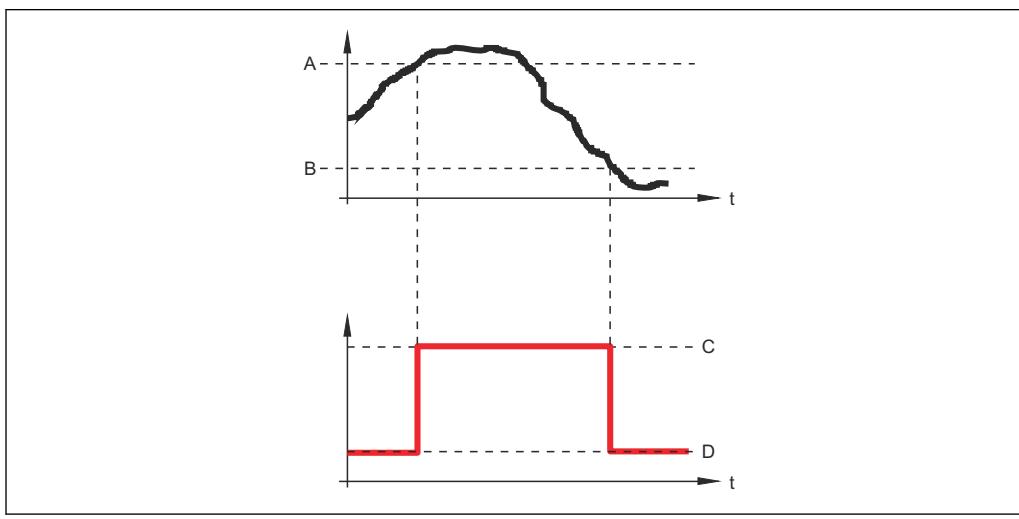


A0015585

- A Значение включения
 B Значение выключения
 C Выход замкнут (проводящий)
 D Выход разомкнут (непроводящий)

Значение включения < Значение выключения

- Выход замыкается, если измеренное значение становится меньше, чем **Значение включения**.
- Выход размыкается, если измеренное значение превышает **Значение выключения**.

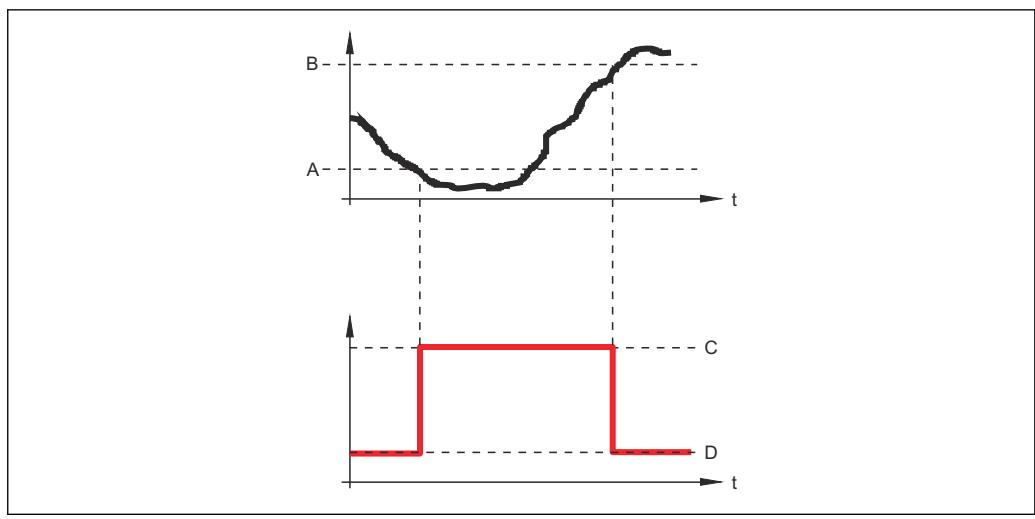

- A Значение включения
- B Значение выключения
- C Выход замкнут (проводящий)
- D Выход разомкнут (непроводящий)

Задержка включения



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Задержка включ.

Требование

- Функция релейного выхода (→ 192) = Предел
- Назначить предельное значение (→ 193) ≠ Выключено

Описание

Укажите задержку срабат. вкл. дискретного выхода.

Ввод данных пользователем

0,0 до 100,0 с

Значение выключения



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Знач. выключения

Требование

Функция релейного выхода (→ 192) = Предел

Описание

Введите измеренное значение для точки выключения.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Поведение переключения зависит от соотношения параметров **Значение включения** и **Значение выключения**; описание: см. описание параметр **Значение включения** (→ 194).

Задержка выключения**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Задержка выкл.

Требование

- Функция релейного выхода (→ 192) = Предел
- Назначить предельное значение (→ 193) ≠ Выключено

Описание

Укажите задержку срабатывания выключения дискретного выхода.

**Ввод данных
пользователем**

0,0 до 100,0 с

Режим отказа**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Режим отказа

Требование

Функция релейного выхода (→ 192) = Предел или Цифровой выход

Описание

Укажите характер ток. выхода при аварийном состоянии.

Выбор

- Текущий статус
- Открыто
- Закрыто

**Дополнительная
информация**

Статус переключателя**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Статус перек.

Описание

Shows the current switch output status.

Инвертировать выходной сигнал**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Инверт вых сигн

Описание

Инверсия выходного сигнала.

Выбор

- Нет
- Да

**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Нет**

Поведение релейного выхода соответствует описанию, приведенному выше.

■ Да

Варианты состояния **Открыто** и **Закрыто** инвертируются относительно описания, приведенного выше.

Подменю "Дисплей"

Подменю подменю **Дисплей** доступно только в том случае, если к прибору подключен дисплей.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Дисплей

Language**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Language

Описание

Установите язык отображения.

Выбор

- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

Заводские настройки

Язык, выбранный в поз. 500 спецификации.
Если язык не был выбран: English.

**Дополнительная
информация****Форматировать дисплей****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Форматир дисплей

Описание


Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.

Выбор


- 1 значение, макс. размер
- 1 гистограмма + 1 значение
- 2 значения
- 1 большое + 2 малых значения
- 4 значения

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора


Дополнительная информация

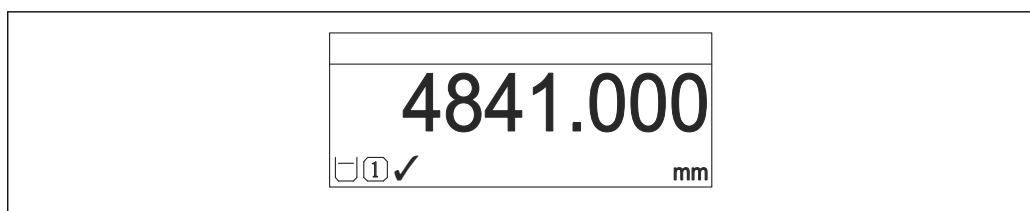


■ 48 «Форматировать дисплей» = «1 значение, макс. размер»

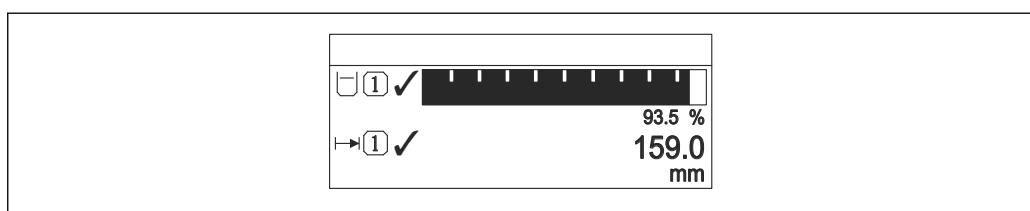


■ 49 «Форматировать дисплей» = «1 гистограмма + 1 значение»

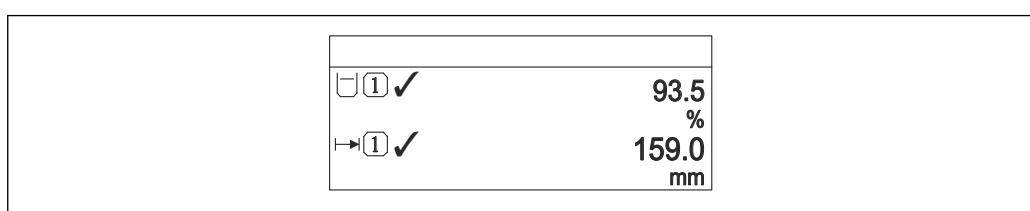

■ 50 «Форматировать дисплей» = «2 значения»

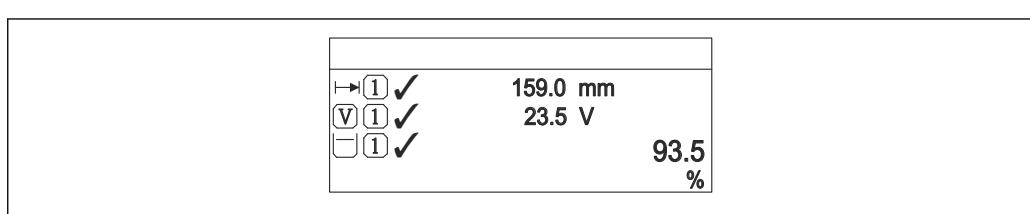

■ 51 «Форматировать дисплей» = «1 большое + 2 малых значения»

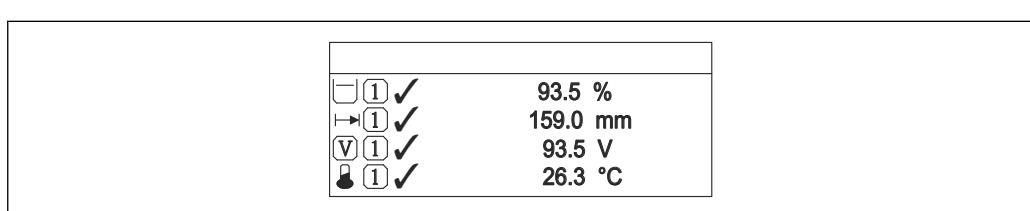

■ 52 «Форматировать дисплей» = «4 значения»

- i** ■ Параметры **Значение 1 до 4 дисплей** → 200 используются для выбора измеренных значений, выводимых на дисплей, и порядка их вывода.
- В том случае, если заданное число измеренных значений превышает количество, поддерживаемое в текущем режиме отображения, значения выводятся на дисплей поочередно. Время отображения перед сменой значения настраивается в параметре параметр **Интервал отображения** (→ 201).

Значение 1 до 4 дисплей**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Знач. 1 дисплей

Описание

Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.

Выбор

- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Раздел фаз линеаризованный *
- Расстояние до раздела фаз *
- Толщина верхнего слоя *
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники
- Измеренная емкость *
- Аналоговый выход 1
- Аналоговый выход 2
- Аналоговый выход 3
- Аналоговый выход 4
- Аналоговый выход расшир. диагностики 1
- Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Заводские настройки**Для измерения уровня**

- Значение 1 дисплей: Уровень линеаризованный
- Значение 2 дисплей: Расстояние
- Значение 3 дисплей: Токовый выход 1
- Значение 4 дисплей: нет

Для измерения уровня границы раздела фаз при одном токовом выходе

- Значение 1 дисплей: Раздел фаз линеаризованный
- Значение 2 дисплей: Уровень линеаризованный
- Значение 3 дисплей: Толщина верхнего слоя
- Значение 4 дисплей: Токовый выход 1

Для измерения уровня границы раздела фаз с двумя токовыми выходами

- Значение 1 дисплей: Раздел фаз линеаризованный
- Значение 2 дисплей: Уровень линеаризованный
- Значение 3 дисплей: Токовый выход 1
- Значение 4 дисплей: Токовый выход 2

Количество знаков после запятой 1 до 4**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Десятич знаки 1

Описание

Выберите количество десятичных знаков после запятой для отображаемого значения.

Выбор

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

**Дополнительная
информация**

Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Интервал отображения

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Интервал отображ

Описание

Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.

**Ввод данных
пользователем**

1 до 10 с

**Дополнительная
информация**

Этот параметр действует только в том случае, если количество выбранных измеренных значений превышает число значений, которое может быть выведено на экран в соответствии с выбранным форматом индикации.

Демпфирование отображения

**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Демпфир. дисплея

Описание

Установите время отклика дисплея на колебания измеренного значения.

**Ввод данных
пользователем**

0,0 до 999,9 с

Заголовок

**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Заголовок


Описание

Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.

Выбор

- Обозначение прибора
- Свободный текст

Дополнительная информация

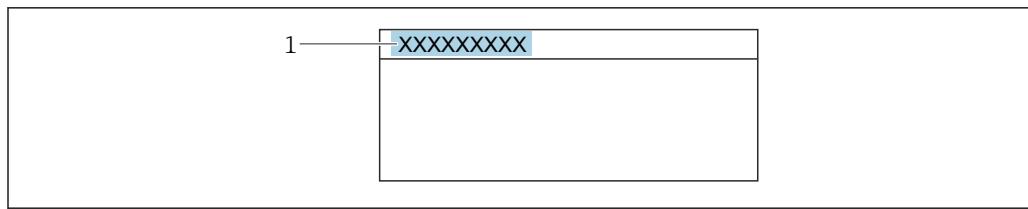

A0029422

1 Расположение текста заголовка на дисплее

Значение опций

- **Обозначение прибора**
Задается в параметре параметр **Обозначение прибора**.
- **Свободный текст**
Задается в параметре параметр **Текст заголовка** (→ 202).

Текст заголовка



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Текст заголовка

Требование

Заголовок (→ 201) = Свободный текст

Описание

Введите текст заголовка дисплея.

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (12)

Дополнительная информация

Количество отображаемых символов зависит от их характеристики.

Разделитель



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Разделитель

Описание

Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.

Выбор

- .
- ,

Числовой формат



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Числовой формат

Описание

Выберите формат числа для отображения.

Выбор

- Десятичный
- ft-in-1/16"

**Дополнительная
информация**

Опция опция **ft-in-1/16"** действует только для единиц измерения расстояния.

Меню десятичных знаков**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Меню десят. знак

Описание

Выбор количества знаков после десятичного разделителя для представления чисел в меню управления.

Выбор

- x
- x.x
- x.xx
- x.xxx
- xxxxx

**Дополнительная
информация**

- Этот параметр действует только для чисел в меню управления (таких как **Калибровка пустой емкости**, **Калибровка полной емкости**) и не влияет на отображение измеренного значения. Количество знаков после десятичного разделителя отображения измеренного значения настраивается в параметрах **Количество знаков после запятой 1 до 4** → 200.
- Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Подсветка**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Подсветка

Требование

Прибор оснащен местным дисплеем SD03 (с оптическими кнопками).

Описание

Включить/выключить подсветку локального дисплея.

Выбор

- Деактивировать
- Активировать

**Дополнительная
информация****Значение опций**

- **Деактивировать**
Отключение фоновой подсветки.
- **Активировать**
Включение фоновой подсветки.



Независимо от значения данного параметра подсветка может быть автоматически отключена, если сетевое напряжение будет слишком мало.

Контрастность дисплея

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Контраст. диспл

Описание

Отрегулируйте настройки контрастности локального дисплея под условия окружающей среды (например, освещение или угол чтения).

**Ввод данных
пользователем**

20 до 80 %

Заводские настройки

В зависимости от дисплея.

**Дополнительная
информация**

 Регулировка контрастности производится с помощью следующих кнопок:

- Темнее: одновременное нажатие кнопок  и .
- Светлее: одновременное нажатие кнопок  и .

Подменю "Резервная конфигурация на дисплее"

Это подменю доступно только при условии, что к прибору подключен дисплей.

Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее (резервное копирование) в любой момент. При необходимости сохраненную конфигурацию можно восстановить, например, для возвращения прибора в определенное состояние. С помощью дисплея конфигурацию также можно перенести на другой прибор такого же типа.



Обмен конфигурациями может производиться только для приборов с одинаковым режимом работы (см. параметр **Режим работы** (→ 142)).

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп

Время работы**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Время работы

Описание

Указывает какое время прибор находился в работе.

**Дополнительная
информация**

Максимальное время

9 999 д (≈ 27 лет)

Последнее резервирование**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Последн резерв-е

Описание

Указывает, когда была сохранена последняя резервная копия данных на модуле дисплея.

Резервные данные**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Резервные данные

Описание

Выберите действие для управления данными прибора в модуле дисплея.

Выбор

- Отмена
- Сделать резервную копию
- Восстановить
- Дублировать
- Сравнить
- Очистить резервные данные

Дополнительная информация

Значение опций

- **Отмена**

Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.

- **Сделать резервную копию**

Сохранение резервной копии текущей конфигурации прибора из встроенного блока HistoROM на дисплей прибора.

- **Восстановить**

Последняя резервная копия конфигурационных данных прибора копируется из памяти дисплея в блок HistoROM прибора.

- **Дублировать**

Копирование конфигурации преобразователя в другой прибор посредством дисплея преобразователя. Следующие параметры, относящиеся исключительно к конкретной точке измерения, **не** включаются в переносимую конфигурацию:
Тип продукта

- **Сравнить**

Копия конфигурации прибора, сохраненная на дисплее, сравнивается с текущей конфигурацией в блоке HistoROM. Результат сравнения отображается в параметре параметр **Результат сравнения** (→ 206).

- **Очистить резервные данные**

Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплея прибора.



В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью местного дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.



Если имеющаяся резервная копия будет восстановлена на другом приборе с помощью опции опция **Восстановить**, некоторые функции прибора могут оказаться недоступными. Возможно, вернуть исходное состояние не удастся даже путем сброса прибора.

Для переноса конфигурации на другой прибор всегда используйте опцию опция **Дублировать**.

Состояние резервирования

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Статус резервир

Описание

Отображение операции резервного копирования, активной в данный момент.

Результат сравнения

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Рез-т сравнения

Описание

Сравнение текущих данных прибора и резервной копии дисплея.

**Дополнительная
информация****Значение опций отображения****■ Настройки идентичны**

Резервная копия текущей конфигурация прибора, сохраненная в памяти блока HistoROM, идентична резервной копии на дисплее.

■ Настройки не идентичны

Резервная копия текущей конфигурация прибора, сохраненная в памяти блока HistoROM, не идентична резервной копии на дисплее.

■ Нет резервной копии

На дисплее отсутствует резервная копия конфигурации прибора, сохраненная в блоке HistoROM.

■ Настройки резервирования нарушены

Текущая конфигурация прибора в блоке HistoROM повреждена или несовместима с резервной копией на дисплее.

■ Проверка не выполнена

Конфигурация прибора в блоке HistoROM еще не сравнивалась с резервной копией на дисплее.

■ Несовместимый набор данных

Наборы данных несовместимы, их сравнение невозможно.



Для запуска сравнения выберите Резервные данные (→ 205) = Сравнить.



Если конфигурация преобразователя была скопирована с другого прибора с применением функции Резервные данные (→ 205) = Дублировать, то конфигурация нового прибора в блоке HistoROM будет лишь частично совпадать с конфигурацией, сохраненной на дисплее: специфические свойства датчиков (такие как кривая помех) при этом не копируются. Как следствие, будет выдан результат сравнения **Настройки не идентичны**.

Подменю "Администрирование"

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Администрация



Определить новый код доступа

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост.

Описание

Определите код доступа к записи параметров.

Ввод данных
пользователем

0 до 9 999

Дополнительная
информация

i Если заводская настройка не была изменена или введено число «0», то параметры не будут защищены от записи и поэтому всегда могут быть изменены. Пользователь входит в систему с уровнем доступа «Техническое обслуживание».

i Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом . Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ , то данный параметр защищен от записи.

i После того как будет установлен код доступа, защищенные от записи параметры можно будет изменить только после ввода кода доступа в параметре параметр **Ввести код доступа** (→ 160).

i В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

i При управлении посредством локального дисплея: новый код доступа вступает в действие только после подтверждения в параметре **Подтвердите код доступа** (→ 210).



Перезагрузка прибора

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Администрация → Перезагр прибора

Описание

Reset the device configuration - either entirely or in part - to a defined state.

Выбор

- Отмена
- К заводским настройкам
- К настройкам поставки
- Сброс настроек заказчика
- К исходным настройкам преобразователя
- Перезапуск прибора

**Дополнительная
информация****Значение опций**

- **Отмена**
Без действий
- **К заводским настройкам**
Все параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки в соответствии с кодами заказа.
- **К настройкам поставки**
Все параметры сбрасываются, восстанавливаются настройки, установленные перед поставкой. Настройки поставки могут отличаться от заводских установок, если были заказаны параметры настройки в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Если установка индивидуальных параметров прибора не была заказана, эта опция не отображается.
- **Сброс настроек заказчика**
Все пользовательские параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки. Сервисные параметры при этом сохраняются.
- **К исходным настройкам преобразователя**
Каждый параметр, связанный с измерением, сбрасывается на заводскую настройку. Сервисные параметры и параметры связи при этом сохраняются.
- **Перезапуск прибора**
При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых хранятся в энергозависимой памяти (ОЗУ) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.

Мастер "Определить новый код доступа"

Параметр мастер **Определить новый код доступа** доступен только при управлении с местного дисплея. При работе через программное обеспечение параметр параметр **Определить новый код доступа** находится непосредственно в меню подменю **Администрирование**. При работе через программное обеспечение параметр параметр **Подтвердите код доступа** недоступен.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост.

Определить новый код доступа**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост. → Новый код дост.

Описание

→ 208

Подтвердите код доступа**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост. → Подтв. код дост.

Описание

Подтвердите введенный код доступа.

Ввод данных пользователем

0 до 9 999

16.4 Меню "Диагностика"

Навигация

Диагностика

Текущее сообщение диагностики

Навигация

Диагностика → Тек. диагн сообщ

Описание

Отображение текущего диагностического сообщения.

**Дополнительная
информация**

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.

Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа на дисплее.

Метка времени

Навигация

Диагностика → Метка времени

Предыдущее диагн. сообщение

Навигация

Диагностика → Предыдущее сообщ

Описание

Просмотр последнего диагностического сообщения, бывшего активным до появления текущего сообщения.

**Дополнительная
информация**

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

Состояние, о котором появляется информация на дисплее, может оставаться действующим. Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа на дисплее.

Метка времени

Навигация Диагностика → Метка времени

Время работы после перезапуска

Навигация Диагностика → Время работы**Описание**

Просмотр продолжительности работы прибора после его последнего перезапуска.

Время работы

Навигация Диагностика → Время работы**Описание**

Указывает какое время прибор находился в работе.

**Дополнительная
информация***Максимальное время*
9 999 д (≈ 27 лет)

16.4.1 Подменю "Перечень сообщений диагностики"

Навигация

  Диагностика → Лист сообщ

Диагностика 1 до 5

Навигация

  Диагностика → Лист сообщ → Диагностика 1

Описание

Просмотр текущих диагностических сообщений со значением приоритета от наивысшего до пятого.

Дополнительная
информация

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

Метка времени 1 до 5

Навигация

  Диагностика → Лист сообщ → Метка времени 1 до 5

16.4.2 Подменю "Журнал событий"



Подменю **Журнал событий** доступен только при управлении с местного дисплея. При работе в FieldCare можно просмотреть список событий в функции FieldCare «Список событий/HistoROM».

Навигация



Диагностика → Журнал событий



Опции фильтра

Навигация

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Выбор

- Все
- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)
- Информация (I)

Дополнительная информация



- Этот параметр используется только при управлении с местного дисплея.
- Сигналы состояния классифицируются в соответствии с NAMUR NE 107.

Подменю "Перечень событий"

Подменю **Перечень событий** позволяет просмотреть историю происходивших событий с категорией, выбранной в параметре параметр **Опции фильтра** (→ 214). Отображается до 100 сообщений о событиях в хронологическом порядке.

Следующие символы указывают на то, что событие произошло или завершилось:

- : событие произошло;
- : событие завершилось.



Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть, нажав кнопку .

Формат индикации

- Для сообщений о событиях с категорией I: информационное событие, текстовое описание события, символ «запись события», время события.
- Для сообщений о событиях с категориями F, M, C, S (сигнал состояния): диагностическое событие, текстовое описание события, символ «запись события», время события.

Навигация



Диагностика → Журнал событий → Перечень событий

16.4.3 Подменю "Информация о приборе"

Навигация

Диагностика → Инф о приборе

Обозначение прибора

Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Обозначение

Описание

Введите имя для точки измерений.

Интерфейс пользователя

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Серийный номер

Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Серийный номер

Описание

Показать серийный номер измерительного прибора.

**Дополнительная
информация**

Серийный номер используется для следующих целей:

- Быстрая идентификация прибора, например, при обращении в региональное торговое представительство Endress+Hauser;
- Получение информации о конкретном приборе с помощью Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer.

Кроме того, серийный номер указан на заводской табличке.

Версия программного обеспечения

Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Версия прибора

Описание

Показать версию установленного программного обеспечения.

Интерфейс пользователя

xx.yy.zz

**Дополнительная
информация**

Версии программного обеспечения, различающиеся только последними двумя символами («zz»), не имеют отличий с точки зрения функциональности или процесса эксплуатации.

Название прибора

Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Название прибора

Описание

Показать название преобразователя.

Заказной код прибора



Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Заказной код

Описание

Показать код заказа прибора.

Интерфейс пользователя

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Дополнительная информация

Этот код заказа создается на основе расширенного кода заказа, определяющего все позиции прибора для спецификации. В отличие от него, данный код заказа не позволяет определить все позиции, включенные в данный прибор.

Расширенный заказной код 1 до 3



Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 1

Описание

Отображение трех частей расширенного кода заказа.

Интерфейс пользователя

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Дополнительная информация

Расширенный код заказа содержит опции всех параметров спецификации для данного прибора, и, таким образом, однозначно идентифицирует прибор.

Status PROFIBUS Master Config

Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Stat Master Conf

Описание

Обозначает активность циклического обмена данными с ведущим устройством.

Интерфейс пользователя

- Активно
- Не активен

PROFIBUS ident number

Навигация

Диагностика → Инф о приборе → Ident number

Описание

Просмотр идентификационного номера прибора.

Дополнительная информация

Используемый идентификационный номер можно выбрать с помощью параметр **Ident number selector**.

16.4.4 Подменю "Измеренное значение"

Навигация

Диагностика → Изм. знач.

Расстояние


Навигация

Диагностика → Изм. знач. → Расстояние

Описание


Отображается измеренное расстояние D_L между точкой отсчета (нижним краем фланца или резьбового соединения) и уровнем.

Дополнительная информация

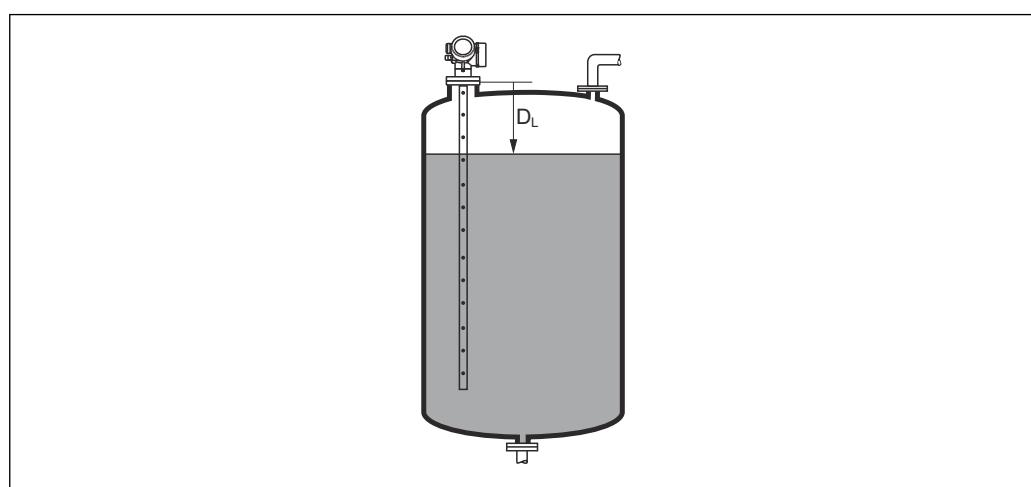

A0013198

53 Расстояние для измерения в жидкостях средах

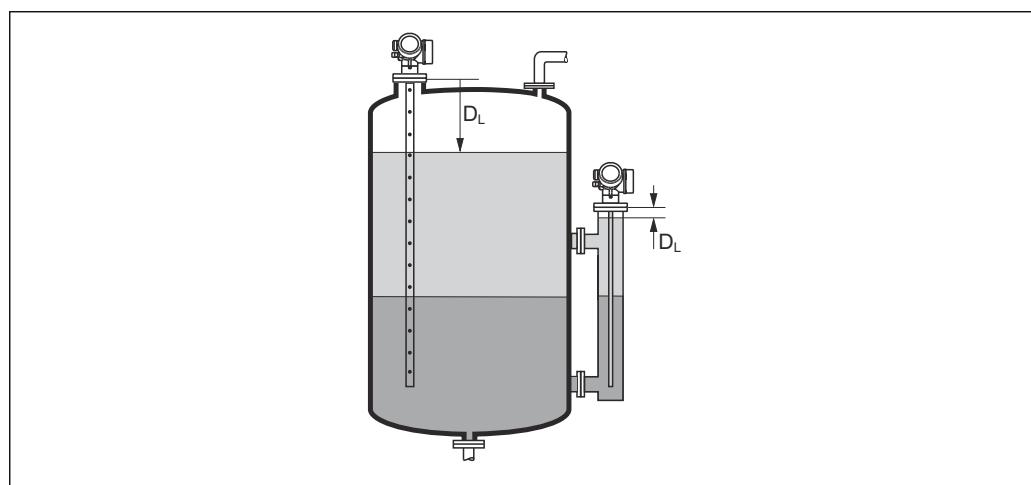

A0013199

54 Расстояние для измерения уровня границы раздела фаз

Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 143).

Уровень линеаризованный

Навигация

  Диагностика → Изм. знач. → Линеализ. уров.

Описание

Отображение линеаризованного уровня.

Дополнительная информация

-  ■ Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** →  178.
- В случае измерения уровня границы раздела фаз этот параметр всегда относится к общему уровню.

Расстояние до раздела фаз

Навигация

  Диагностика → Изм. знач. → Расст до межфазн


Требование

Режим работы (→  142) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается измеренное расстояние D_L между контрольной точкой (нижним краем фланца или резьбового присоединения) и границей раздела фаз.

Дополнительная информация

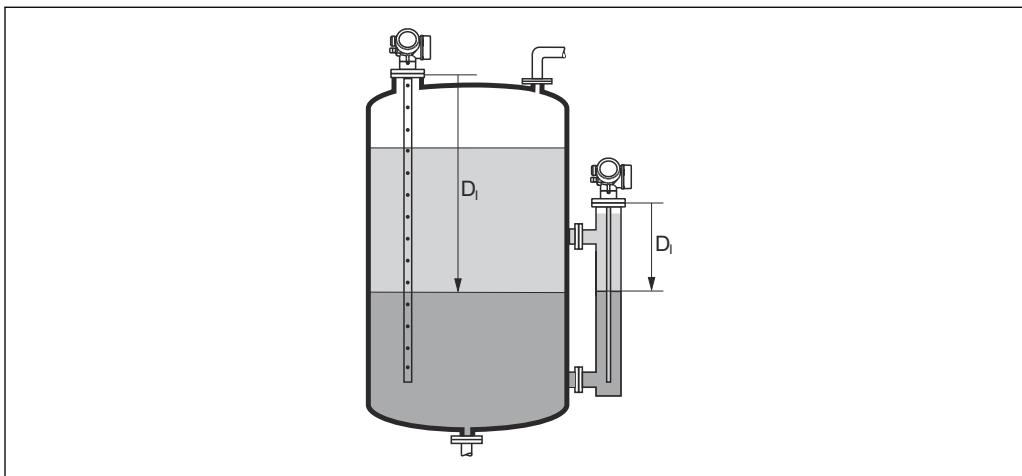

A0013202

-  ■ Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→  143).

Раздел фаз линеаризованный

Навигация

  Диагностика → Изм. знач. → Лианиз. разд.фаз

Требование

Режим работы (→  142) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображение линеаризованной высоты границы раздела фаз.

**Дополнительная
информация**

Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации**. → [178](#)

Толщина верхнего слоя**Навигация**


Диагностика → Изм. знач. → Верхний слой

Требование

Режим работы (→ [142](#)) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается толщина верхней области границы раздела фаз (UP).

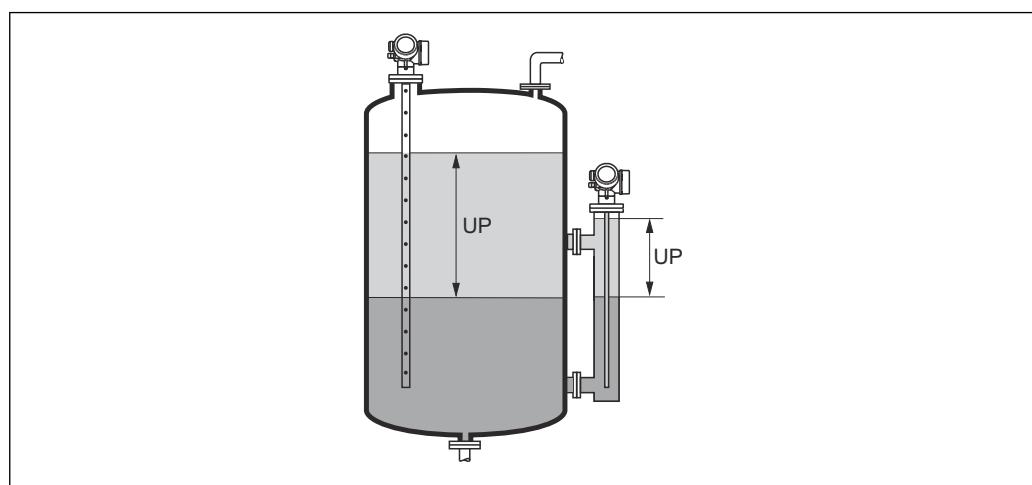**Дополнительная
информация**

A0013313

UP Толщина верхнего слоя



Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** → [178](#).

Напряжение на клеммах 1**Навигация**

Диагностика → Изм. знач. → Напряж. клемм 1

Статус переключателя**Навигация**

Диагностика → Изм. знач. → Статус перек.

Описание

Shows the current switch output status.

16.4.5 Подменю "Analog input 1 до 6"



Каждому блоку аналогового входа в приборе соответствует индивидуальный параметр подменю **Analog input**. В этом пункте меню управления отображаются только наиболее важные параметры соответствующего блока. Полный список параметров блока находится по следующему пути: Диагностика → Analog inputs → Analog input 1 до 6

Навигация

Diagramma → Диагностика → Analog inputs → Analog input 1 до 6

Channel



Навигация

Diagramma → Диагностика → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Channel

Описание

Стандартный параметр **CHANNEL** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

Выбор

- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Раздел фаз линеаризованный *
- Расстояние до раздела фаз *
- Толщина верхнего слоя *
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники
- Измеренная емкость *
- Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
- Относительная амплитуда эхо-сигнала
- Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *
- Относительная амплитуда раздела фаз *
- Абсолютная амплитуда сигнала ЕОР
- Шум сигнала
- Сдвиг ЕОР
- Вычисленное значение ДП (DC) *
- Отладка сенсора
- Аналоговый выход расшир. диагностики 1
- Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Дополнительная информация

Присвоение измеренного значения определенному блоку AI.

Out value

Навигация

Diagramma → Диагностика → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Out value

Описание

Элемент **Value** стандартного параметра **OUT** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

**Дополнительная
информация**

- При установленном параметре **Mode block actual= Man:**
Ввод выходного значения для блока аналогового входа.
- В противном случае:
Отображается выходное значение блока аналогового входа.

Out status

Навигация

  Диагностика → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Out status

Описание

Элемент **Status** стандартного параметра **OUT** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

Интерфейс пользователя

- Good
- Uncertain
- Bad

**Дополнительная
информация**

В этом параметре используются только два значащих бита состояния.

Out status HEX

Навигация

  Диагностика → Analog inputs → Analog input 1 до 6 → Out status HEX

Описание

Элемент **Status** стандартного параметра **OUT** блока аналогового входа в соответствии с профилем PROFIBUS.

**Ввод данных
пользователем**

0 до 255

**Дополнительная
информация**

В этом параметре отображается полный байт состояния в форме двузначного 16-ричного числа.

16.4.6 Подменю "Регистрация данных"

Навигация

Диагностика → Регистрац.данных

Назначить канал 1 до 4



Навигация

Диагностика → Регистрац.данных → Назнач. канал 1 до 4

Выбор

- Выключено
- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Расстояние без фильтра
- Раздел фаз линеаризованный *
- Расстояние до раздела фаз *
- Расстояние раздел фаз без фильтра
- Толщина верхнего слоя *
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники *
- Измеренная емкость *
- Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
- Относительная амплитуда эхо-сигнала
- Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *
- Относительная амплитуда раздела фаз *
- Абсолютная амплитуда сигнала EOP
- Сдвиг EOP
- Шум сигнала
- Вычисленное значение ДП (DC) *
- Аналоговый выход расшир. диагностики 1
- Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Дополнительная информация

Максимальное количество регистрируемых измеренных значений: 1000. Это означает следующее:

- 1000 точек данных при использовании 1 канала регистрации;
- 500 точек данных при использовании 2 каналов регистрации;
- 333 точки данных при использовании 3 каналов регистрации;
- 250 точек данных при использовании 4 каналов регистрации.

Если достигнуто максимальное количество точек данных, самые старые точки в журнале данных циклически перезаписываются таким образом, что в журнале всегда находятся последние 1000, 500, 333 или 250 измеренных значений (принцип кольцевой памяти).

При выборе новой опции в этом параметре все зарегистрированные данные удаляются.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Интервал регистрации данных**Навигация**

- Диагностика → Регистрац.данных → Интервал рег-ции
- Диагностика → Регистрац.данных → Интервал рег-ции

**Ввод данных
пользователем**

1,0 до 3 600,0 с

**Дополнительная
информация**

Этот параметр определяет интервал между двумя соседними точками данных в журнале регистрации данных, соответственно, максимальное время регистрации T_{\log} составляет:

- Для 1 канала регистрации: $T_{\log} = 1000 \cdot t_{\log}$;
- Для 2 каналов регистрации: $T_{\log} = 500 \cdot t_{\log}$;
- Для 3 каналов регистрации: $T_{\log} = 333 \cdot t_{\log}$;
- Для 4 каналов регистрации: $T_{\log} = 250 \cdot t_{\log}$.

По истечении этого времени самые старые точки данных в журнале данных циклически перезаписываются таким образом, что данные за время T_{\log} всегда остаются в памяти (принцип кольцевой памяти).

При изменении этого параметра зарегистрированные данные удаляются.

*Пример***Используется 1 канал регистрации**

- $T_{\log} = 1000 \cdot 1 \text{ с} = 1000 \text{ с} \approx 16,5 \text{ мин}$
- $T_{\log} = 1000 \cdot 10 \text{ с} = 10000 \text{ с} \approx 2,75 \text{ ч}$
- $T_{\log} = 1000 \cdot 80 \text{ с} = 80000 \text{ с} \approx 22 \text{ ч}$
- $T_{\log} = 1000 \cdot 3600 \text{ с} = 3600000 \text{ с} \approx 41 \text{ д}$

Очистить данные архива**Навигация**

- Диагностика → Регистрац.данных → Очист арх данные
- Диагностика → Регистрац.данных → Очист арх данные


Выбор

- Отмена
- Очистить данные

Подменю "Показать канал 1 до 4"

i Подменю **Показать канал 1 до 4** доступны только при управлении посредством местного дисплея. При работе в FieldCare можно просмотреть диаграмму регистрации в функции FieldCare «Список событий/HistoROM».

Подменю **Показать канал 1 до 4** позволяют просмотреть диаграмму истории регистрации для соответствующего канала.

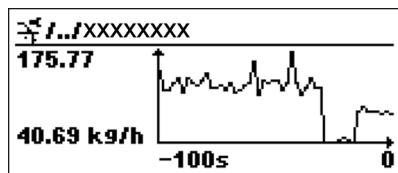

- Ось x: в зависимости от выбранного количества каналов отображается от 250 до 1000 измеренных значений переменной процесса.
- Ось y: отображается приблизительная шкала измеренных значений, которая постоянно адаптируется соответственно выполняемому измерению.

i Для возврата в меню управления одновременно нажмите **⊕** и **⊖**.

Навигация

Diagramma → Диагностика → Регистрац.данных → Показ канал 1 до 4

16.4.7 Подменю "Моделирование"

Подменю подменю **Моделирование** используется для моделирования определенных измеренных значений или других условий. Это позволяет проверить правильность конфигурации прибора и подключенных к нему блоков управления.

Условия, которые могут быть смоделированы

Моделируемое условие	Соответствующие параметры
Определенное значение переменной процесса	<ul style="list-style-type: none">■ Назначить переменную измерения (→ 227)■ Значение переменной тех. процесса (→ 227)
Определенное состояние релейного выхода	<ul style="list-style-type: none">■ Моделирование вых. сигнализатора (→ 227)■ Статус переключателя (→ 228)
Появление аварийного сигнала	Моделир. аварийный сигнал прибора (→ 228)
Появление определенного диагностического сообщения	Моделир. диагностическое событие (→ 228)

Структура подменю

Навигация



Эксперт → Диагностика → Моделирование

► Моделирование	
Назначить переменную измерения	→ 227
Значение переменной тех. процесса	→ 227
Моделирование вых. сигнализатора	→ 227
Статус переключателя	→ 228
Моделир. аварийный сигнал прибора	→ 228
Моделир. диагностическое событие	→ 228

Описание параметров

Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование



Назначить переменную измерения

Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Назн. перем.изм.

Выбор

- Выключено
- Уровень
- Раздел фаз *
- Уровень линеаризованный
- Раздел фаз линеаризованный
- Линеаризованная толщина

Дополнительная
информация

- Моделируемое значение для выбранной переменной процесса задается в параметре параметр **Значение переменной тех. процесса** (→ 227).
- Если **Назначить переменную измерения ≠ Выключено**, то в данный момент выполняется моделирование. Это состояние обозначается диагностическим сообщением с категорией **Функциональная проверка (C)**.



Значение переменной тех. процесса

Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Знач перем проц

Требование

Назначить переменную измерения (→ 227) ≠ Выключено

Ввод данных
пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная
информация

Это моделируемое значение применяется при последующей обработке измеренного значения и при формировании выходного сигнала. С помощью этой функции можно проверять правильность настройки прибора.



Моделирование вых. сигнализатора

Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Мод. сигн-ра

Описание

Включение и выключение моделирования вых. сигнализатора.

Выбор

- Выключено
- Включено

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Статус переключателя



Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Статус перек.

Требование

Моделирование вых. сигнализатора (→ 227) = Включено

Описание

Выберите статус положения выхода для моделирования.

Выбор

- Открыто
- Закрыто

Дополнительная информация

На релейном выходе устанавливается состояние, заданное в этом параметре. Это позволяет проверить правильность функционирования блоков управления, подключенных к прибору.

Моделир. аварийный сигнал прибора



Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Моделир. аларм

Описание

Включение и выключение сигнала тревоги прибора.

Выбор

- Выключено
- Включено

Дополнительная информация

Если выбрана опция **Включено**, прибор генерирует аварийный сигнал. Это позволяет проверить правильность поведения выхода прибора при появлении аварийного сигнала.

Активное моделирование обозначается сообщением диагностическое сообщение C484 Неисправное моделирование.

Моделир. диагностическое событие

Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Модел диагн соб

Описание

Выбрать сообщение о диагностике для активации моделирования процесса.

Дополнительная информация

При управлении посредством местного дисплея можно отфильтровать список выбора по категориям событий (параметр **Категория событий диагностики**).

16.4.8 Подменю "Проверка прибора"

Навигация

  Диагностика → Проверка прибора

Начать проверку прибора



Навигация

  Диагностика → Проверка прибора → Начать проверку

Описание

Запуск проверки прибора.

Выбор

- Нет
- Да

Дополнительная
информация

В случае потери эхо-сигнала выполнение проверки прибора невозможно.

Результат проверки прибора

Навигация

  Диагностика → Проверка прибора → Рез-т проверки

Описание

Отображается результат проверки прибора.

Дополнительная
информация

Значение опций отображения

- Установка в норме**
Измерение возможно без ограничений.
- Погрешность измерения увеличена**
Измерение возможно. Существует вероятность роста погрешности измерения, обусловленная амплитудой сигнала.
- Риск потери эхо-сигнала**
В данный момент измерение возможно. Имеется риск потери эхо-сигнала.
Проверьте монтажную позицию прибора и диэлектрическую проницаемость продукта.
- Проверка не выполнена**
Проверка прибора не выполнена.

Время последней проверки

Навигация

  Диагностика → Проверка прибора → Посл. проверка

Описание

Отображается время, в которое была выполнена последняя проверка прибора.

Интерфейс пользователя

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Сигнал уровня

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Сигнал уровня

Требование

Проверка прибора выполнена.

Описание

Отображается результат проверки прибора по сигналу уровня.

Интерфейс пользователя

- Проверка не выполнена
- Проверку не прошел
- Проверка OK

Дополнительная информация

При значении **Сигнал уровня = Проверку не прошел**: проверьте монтажную позицию прибора и диэлектрическую проницаемость продукта.

Нормирующий сигнал

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Нормир. сигнал

Требование

Проверка прибора выполнена.

Описание

Отображается результат проверки прибора по нормирующему сигналу.

Интерфейс пользователя

- Проверка не выполнена
- Проверку не прошел
- Проверка OK

Дополнительная информация

При значении **Нормирующий сигнал = Проверку не прошел**: проверьте монтажную позицию прибора. В неметаллических емкостях следует использовать металлическую пластину или металлический фланец.

Сигнал раздела фаз

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Сигн раздела фаз

Требование

- **Режим работы** (→ 142) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной
- Проверка прибора выполнена.

Описание

Отображается результат проверки прибора по сигналу границы раздела фаз.

Интерфейс пользователя

- Проверка не выполнена
- Проверку не прошел
- Проверка OK

16.4.9 Подменю "Heartbeat"

 Подменю **Heartbeat** доступно только вFieldCare и DeviceCare. Оно содержит все мастера для настройки пакетов прикладных программ **Heartbeat Verification** и **Heartbeat Monitoring**.

Подробное описание
SD01872F

[Навигация](#)

  Диагностика → Heartbeat

Алфавитный указатель

A	E
Автоматическое вычисление DC (Мастер)	Единица измерения уровня (Параметр)
Администрирование (Подменю)	Единицы измерения линеаризации (Параметр)
Адрес прибора (Параметр)	Единицы измерения расстояния (Параметр)
Аксессуары	
Для обслуживания	164, 168
Системные компоненты	178
Активировать таблицу (Параметр)	143
Аппаратная защита от записи	142
B	Ж
Байпас	Журнал событий (Подменю)
Безопасность изделия	214
Блокировка кнопок	
Активация	214
Деактивация	125
Блокирующая дистанция (Параметр)	183
Б	З
Ввести код доступа (Параметр)	Заголовок (Параметр)
Версия программного обеспечения (Параметр)	201
Возврат	Задержка включения (Параметр)
Время последней проверки (Параметр)	195
Время работы (Параметр)	Задержка выключения (Параметр)
Время работы после перезапуска (Параметр)	196
Вспомогательное оборудование	Заказной код прибора (Параметр)
Для конкретных устройств	216
Для связи	Закрепление коаксиальных зондов
Высота заужения (Параметр)	32
Вычисленное значение ДП (DC) (Параметр)	Закрепление стержневых зондов
G	Замена прибора
Группа продукта (Параметр)	111
D	Запасные части
Деактивировать WHG (Мастер)	112
Демпфирование отображения (Параметр)	Заводская табличка
Диагностика	160
Условные обозначения	155, 156
Диагностика (Меню)	Зарегистрированные товарные знаки
Диагностика 1 (Параметр)	9
Диагностические события	Защита от записи
Диагностическое событие	Посредством переключателя защиты от записи
В программном обеспечении	70
Диагностическое сообщение	С помощью кода доступа
Диаметр (Параметр)	68
Диаметр трубы (Параметр)	Защита от перенапряжения
Дисплей	Общая информация
Дисплей (Подменю)	59
Дисплей и устройство управления FHX50	Значение 1 дисплей (Параметр)
Дистанционное управление	200
Документ	Значение включения (Параметр)
Назначение	194
Доступ для записи	Значение вручную (Параметр)
Доступ для чтения	183
E	Значение выключения (Параметр)
J	Значение диэлектрической постоянной DC (Параметр)
Z	151, 170, 172
I	Значение переменной тех. процесса (Параметр)
И	227
Интервал отображения (Параметр)	Зонд заземлен (Параметр)
Интервал регистрации данных (Параметр)	189
Информация о приборе (Подменю)	
K	Использование измерительного прибора
Использование измерительных приборов	см. Назначение
Использование не по назначению	
Пограничные ситуации	11
Используйте вычисленное значение DC (Параметр)	11
.	171, 172
История событий	106
C	
Калибровка полной емкости (Параметр)	145
Калибровка пустой емкости (Параметр)	144
Карта маски (Мастер)	156

Качество сигнала (Параметр)	148
Коаксиальные зонды	
Допустимая боковая нагрузка	25
Укорачивание	47
Коаксиальный зонд	
Конструкция	14
Код доступа	68
Ошибка при вводе	68
Количество знаков после запятой 1 (Параметр) . .	200
Компенсация влияния газообразной фазы	
Монтаж стержня зонда	49
Контекстное меню	79
Контрастность дисплея (Параметр)	204
Конфигурация измерения границы раздела фаз . .	89
Корпус	
Конструкция	15
Поворот	53
Корпус преобразователя	
Поворот	53
Корпус электронной части	
Конструкция	15
Коррекция длины зонда (Мастер)	191
Коррекция уровня (Параметр)	165, 169
Л	
Линеаризация (Подменю)	174, 175, 176
Линейный рост/спад (Параметр)	185
Локальный дисплей	
см. В аварийном состоянии	
см. Диагностическое сообщение	
М	
Максимальное значение (Параметр)	179
Маска ввода	78
Мастер	
Автоматическое вычисление DC	172
Деактивировать WHG	188
Карта маски	156
Коррекция длины зонда	191
Определить новый код доступа	210
Подтверждение WHG	187
Меню	
Диагностика	211
Настройка	142
Меню десятичных знаков (Параметр)	203
Меры по устранению неполадок	
Вызов	100
Замыкание	100
Местный дисплей	63
Метка времени (Параметр)	211, 212
Метка времени 1 до 5 (Параметр)	213
Моделир. аварийный сигнал прибора (Параметр)	228
Моделир. диагностическое событие (Параметр) . .	228
Моделирование (Подменю)	226, 227
Моделирование вых. сигнализатора (Параметр) .	227
Монтаж зонда	46
Монтаж снаружи резервуара	40
Монтажная позиция для измерения уровня	20

Н	
Название прибора (Параметр)	215
Назначение	11
Назначение документа	6
Назначение полномочий доступа к параметрам	
Доступ для записи	68
Доступ для чтения	68
Назначить канал 1 до 4 (Параметр)	222
Назначить переменную измерения (Параметр) . .	227
Назначить поведение диагностики (Параметр) . .	193
Назначить предельное значение (Параметр) . . .	193
Назначить статус (Параметр)	192
Напряжение на клеммах 1 (Параметр)	219
Настраиваемое значение (Параметр)	184
Настройка (Меню)	142
Настройка измерения уровня	87
Настройка измерения уровня границы раздела фаз	89
Настройка языка управления	85
Настройки	
Управление конфигурацией прибора	93
Язык управления	85
Настройки безопасности (Подменю)	184
Настройки зонда (Подменю)	189
Начать проверку прибора (Параметр)	229
Неверный код (Параметр)	188
Неметаллические резервуары	39
Номер таблицы (Параметр)	182
Нормирующий сигнал (Параметр)	230
О	
Область применения	
Остаточные риски	11
Обозначение прибора (Параметр)	142, 215
Определение кода доступа	68
Определить новый код доступа (Мастер)	210
Определить новый код доступа (Параметр)	208, 210
Опции фильтра (Параметр)	214
Отображение огибающей кривой	81
Очистить данные архива (Параметр)	223
Очистка	110
Очистка наружной поверхности	110
П	
Перезагрузка прибора (Параметр)	208
Переключатель защиты от записи	70
Перечень диагностических сообщений	102
Перечень событий (Подменю)	214
Перечень сообщений диагностики (Подменю) . .	213
Поворот дисплея	54
Подземные резервуары	37
Подменю	
Администрирование	208
Дисплей	198
Журнал событий	214
Измеренное значение	217
Информация о приборе	215
Линеаризация	174, 175, 176
Моделирование	226, 227
Настройки безопасности	184

Настройки зонда	189	Сервисный интерфейс (CDI)	65
Перечень событий	214	Серийный номер (Параметр)	215
Перечень сообщений диагностики	213	Сигнал раздела фаз (Параметр)	230
Показать канал 1 до 4	224	Сигнал уровня (Параметр)	230
Проверка прибора	229	Сигналы состояния	75, 98
Раздел фаз	167	Символы измеренных значений	76
Расширенная настройка	159	Символы, отображаемые на дисплее	75
Регистрация данных	222	Системные компоненты	126
Резервная конфигурация на дисплее	205	Состояние блокировки	75
Релейный выход	192	Состояние резервирования (Параметр)	206
Список событий	106	Список событий	106
Уровень	161	Статус блокировки (Параметр)	159
Analog input 1 до 6	157, 220	Статус доступа (Параметр)	160
Heartbeat	231	Статус переключателя (Параметр)	196, 219, 228
Подсветка (Параметр)	203	Стержневой зонд	
Подтвердите код доступа (Параметр)	210	Конструкция	14
Подтвердить длину зонда (Параметр)	190, 191	Стержневые зонды	
Подтвердить расстояние (Параметр)	153, 156	Допустимая боковая нагрузка	24
Подтверждение WHG (Мастер)	187	Укорачивание	46
Поиске и устранении неисправностей	95	T	
Показать канал 1 до 4 (Подменю)	224	Табличный режим (Параметр)	181
Последнее резервирование (Параметр)	205	Текст заголовка (Параметр)	202
Последняя точка маски (Параметр)	155, 156	Текст события	99
Потеря сигнала (Параметр)	184	Текущая длина зонда (Параметр)	189, 191
Предыдущее диагн. сообщение (Параметр)	211	Текущая карта маски (Параметр)	154
Преобразователь		Текущее сообщение диагностики (Параметр)	211
Поворот дисплея	54	Теплоизоляция	42
Применение	11	Техника безопасности на рабочем месте	12
Принцип ремонта	111	Техническое обслуживание	110
Проверка прибора (Подменю)	229	Технологическая среда	11
Продукт (Параметр)	161	Технологический процесс (Параметр)	162, 167
P		Тип линеаризации (Параметр)	176
Раздел фаз (Параметр)	152	Тип продукта (Параметр)	161
Раздел фаз (Подменю)	167	Тип резервуара (Параметр)	143
Раздел фаз линеаризованный (Параметр)	179, 218	Толщина верхнего слоя (Параметр)	219
Разделитель (Параметр)	202	Требования к работе персонала	11
Расстояние (Параметр)	147, 156, 217	Тросовые зонды	
Расстояние до верхнего соединения (Параметр)	150	Допустимая растягивающая нагрузка	24
Расстояние до раздела фаз (Параметр)	152, 218	Монтаж	50
Расширенная настройка (Подменю)	159	Укорачивание	46
Расширенные условия процесса (Параметр)	163	T	
Расширенный заказной код 1 (Параметр)	216	Конструкция	14
Регистрация данных (Подменю)	222	Y	
Режим отказа (Параметр)	196	Указания по технике безопасности	
Режим работы (Параметр)	142	Основная	11
Резервная конфигурация на дисплее (Подменю)	205	Указания по технике безопасности (ХА)	8
Резервные данные (Параметр)	205	Управление конфигурацией прибора	93
Результат проверки прибора (Параметр)	229	Уровень (Параметр)	146, 182
Результат сравнения (Параметр)	206	Уровень (Подменю)	161
Резьбовое соединение	50	Уровень в емкости (Параметр)	149
Релейный выход (Подменю)	192	Уровень линеаризованный (Параметр)	179, 218
Руководство по функциональной безопасности (FY)	8	Уровень события	
Ручной ввод толщины верхнего слоя (Параметр)		Пояснение	98
.	169, 172	Условные обозначения	98
C		Условные обозначения	
Сбросить защиту от записи (Параметр)	188	В редакторе текста и чисел	78
Свободный текст (Параметр)	179	Для коррекции	78

Успокоительная труба	33
Устройство управления	74
Утилизация	113

Ф

Фильтрация журнала событий	107
Фланец,	50
Форматировать дисплей (Параметр)	198
Функция релейного выхода (Параметр)	192

Ч

Числовой формат (Параметр)	202
--------------------------------------	-----

Э

Эксплуатационная безопасность	12
Элементы управления	
Диагностическое сообщение	99

А

Analog input 1 до 6 (Подменю)	157, 220
---	----------

С

Channel (Параметр)	157, 220
------------------------------	----------

Д

DC значение нижнего слоя (Параметр)	167
DIP-переключатель	
см. Переключатель защиты от записи	

F

Fail safe value (Параметр)	158
Fail-safe type (Параметр)	158
FHX50	64

Н

Heartbeat (Подменю)	231
-------------------------------	-----

Л

Language (Параметр)	198
-------------------------------	-----

О

Out status (Параметр)	221
Out status HEX (Параметр)	221
Out value (Параметр)	220

Р

PROFIBUS ident number (Параметр)	216
PV filter time (Параметр)	157

С

Status PROFIBUS Master Config (Параметр)	216
--	-----



71605490

www.addresses.endress.com
