# Instrucciones de seguridad **Deltabar PMD50**

ATEX, IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Ex ia IIC T4 Ga/Gb Ex ia IIC T4 Gb







# **Deltabar PMD50**

# Índice de contenidos

Sobre este documento 4
Oocumentación relacionada
Oocumentación suplementaria
Certificados y declaraciones
Dirección del fabricante
Otras normas
Código ampliado de producto
nstrucciones de seguridad: General
nstrucciones de seguridad: Condiciones específicas de uso
nstrucciones de seguridad: Instalación
Tablas de temperatura   9
Datos de conexión

XA03237P-A Deltabar PMD50

## Sobre este documento



El número de documento de estas instrucciones de seguridad (XA) debe coincidir con la información que figura en la placa de identificación.

# Documentación relacionada

Toda la documentación está disponible en internet:

www.endress.com/Deviceviewer

(introduzca el número de serie que figura en la placa de identificación).



Si todavía no está disponible, se puede encargar una traducción a los idiomas de la UE.

Para llevar a cabo la puesta en marcha del equipo, tenga en cuenta el manual de instrucciones del mismo:

BA02333P

# Documentación suplementaria

Catálogo de protección contra explosiones: CP00021Z

El catálogo de protección contra explosiones está disponible en internet: www.endress.com/Descargas

# Certificados y declaraciones

#### Declaración CE de conformidad

Número de declaración:

EU 01182

La Declaración UE de conformidad está disponible en internet: www.endress.com/Descargas

#### Certificado de examen de tipo CE

Número de certificación:

FM24ATEX0010X

Lista de normas aplicadas: Véase la Declaración CE de conformidad.

#### Declaración de conformidad IEC

Número de certificación:

IECEx FMG 24.0008X

Con el número de certificado, se certifica la conformidad con las siguientes normas (dependiendo de la versión del equipo):

■ IEC 60079-0:2017 ■ IEC 60079-11:2023

■ IEC 60079-26:2021

# Dirección del fabricante

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Alemania

Dirección de la planta de fabricación: consulte la placa de identificación.

#### Otras normas

Entre otros aspectos, se deben tener en cuenta las normativas siquientes en su versión actual para una instalación correcta:

- IEC/EN 60079-14: "Atmósferas explosivas Parte 14: Diseño, elección y realización de instalaciones eléctricas"
- EN 1127-1: "Atmósferas explosivas Prevención y protección contra la explosión - Parte 1: Conceptos básicos y metodología"

# Código ampliado de producto

El código de producto ampliado se indica en la placa de identificación, que está pegada al equipo de manera fácilmente visible. El manual de instrucciones asociado proporciona información adicional sobre la placas de identificación.

#### Estructura del código de producto ampliado

PMD50	-	*****	+	A*B*C*D*E*F*G*
(Tipo de		(Especificaciones		(Especificaciones
equipo)		básicas)		opcionales)

\* = Marcador de posición

En esta posición, se muestra una opción (número o letra) seleccionada de la especificación en lugar de los DTM Placeholders.

# Especificaciones básicas

Las características esenciales para el equipo (características obligatorias) se detallan en las especificaciones básicas. El número de posiciones depende del número de características disponibles. La opción seleccionada de una característica puede comprender varias posiciones.

# Especificaciones opcionales

Las especificaciones opcionales describen características adicionales del equipo (características opcionales). El número de posiciones depende del número de características disponibles. Las características tienen una estructura de 2 dígitos para una identificación más fácil (p. ej., JA). El primer dígito (ID) representa el grupo de características y consiste en un número o una letra (p. ej., J = Pruebas, Certificado). El segundo dígito representa el valor que describe la característica dentro del grupo (p. ej.,

XA03237P-A Deltabar PMD50

 $A=3.1\ material$  (piezas en contacto con el producto), certificado de inspección).

En las tablas siguientes se proporciona información más detallada sobre el equipo. Estas tablas describen las posiciones individuales y los ID del código de pedido ampliado que son relevantes para las zonas de peligro.

# Código de producto ampliado: Deltabar



Las especificaciones siguientes reproducen un fragmento de la estructura de pedido del producto y se utilizan para asignar:

- Esta documentación sobre el equipo (utilizando el código ampliado de producto en la placa de identificación).
- Las opciones del equipo citadas en el documento.

Tipo de equipo

PMD50

# Especificaciones básicas

Posición 1, 2 (homologación)			
Opción seleccionada		Descripción	
PMD50	BA	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4T1 Ga IECEx Ex ia IIC T4T1 Ga	
	ВВ	ATEX II 1/2 G Ex ia IIC T4T1 Ga/Gb ATEX II 2 G Ex ia IIC T4T1 Gb IECEX Ex ia IIC T4T1 Ga/Gb IECEX Ex ia IIC T4T1 Gb	

Posición 6 (caja, material)			
Opción seleccionada		Descripción	
PMD50	J	Doble compartimento; aluminio, recubierto	
	K	Doble compartimento; 316L	

## Especificaciones opcionales

ID Nx, Ox (accesorio montado)			
Opción seleccionada		Descripción	
PMD50	NA	Protección contra sobretensiones	

# Instrucciones de seguridad: General

El equipo está destinado al uso en atmósferas explosivas tal como se define en el alcance de la norma IEC 60079-0 u otras normativas nacionales equivalentes. En ausencia de atmósferas potencialmente explosivas, o bien si se han tomado medidas de protección adicionales: El equipo se puede hacer funcionar conforme a las especificaciones del fabricante.

- Los equipos idóneos para separación de zonas (con la marca Ga/Gb o Da/Db) siempre son adecuados para instalar en la zona menos crítica (Gb o Db). Debido a las limitaciones de espacio, la marca correspondiente puede no estar indicada en la placa de identificación.
- Siga las instrucciones de instalación y de seguridad del manual de instrucciones.
- El personal debe cumplir las siguientes condiciones para el montaje, la instalación eléctrica, la puesta en marcha y el mantenimiento del equipo:
  - Estar adecuadamente cualificado para desempeñar su papel y sus tareas
  - Tener la formación necesaria en protección contra explosiones
  - Estar familiarizado con las normativas nacionales
- Instale el equipo según las instrucciones del fabricante y las normativas nacionales.
- No utilice el equipo fuera de los parámetros eléctricos, térmicos y mecánicos especificados.
- Utilice el equipo solo con productos para los que los materiales de las partes en contacto con el producto presentan durabilidad suficiente.
- Evite la acumulación de cargas electrostáticas:
  - En las superficies de plástico (p. ej., envolvente, elemento sensor, barnizado especial, placas adicionales acopladas,...)
  - En capacidades aisladas (p. ej., placas metálicas aisladas)
- Las modificaciones aplicadas sobre el equipo pueden afectar la protección contra explosiones y debe llevarlas a cabo personal autorizado para dicho fin por Endress+Hauser.

# Instrucciones de seguridad: Condiciones específicas de uso


- En el caso de conexiones a proceso hechas de material polimérico o con recubrimientos poliméricos, evite que las superficies de plástico se carguen electrostáticamente.
- Para bridas o superficies de brida de metales ligeros (p. ej., titanio, circonio), evite la generación de chispas debidas a impactos y fricciones.
- Para evitar cargas electrostáticas: No frote las superficies con un paño seco.

XA03237P-A Deltabar PMD50

 En caso de barnizado especial alternativo o adicional en la envolvente u otras piezas de metal, o bien para placas adhesivas:

- Tenga en cuenta el peligro que conllevan la carga y descarga electrostáticas.
- No efectúe la instalación cerca de procesos (≤ 0,5 m) que generen cargas electrostáticas intensas.
- Evite la generación de chispas debidas a impactos y fricciones.
- Consulte los diversos rangos de temperatura ambiente y de proceso en las tablas de temperatura.
- Especificación de material del elemento separador: paso de vidrio
   1 mm, ribeteado con acero inoxidable > 1 mm y soldaduras
   ≥ 0,3 mm entre el paso de vidrio y el acero inoxidable.

# Instrucciones de seguridad: Instalación

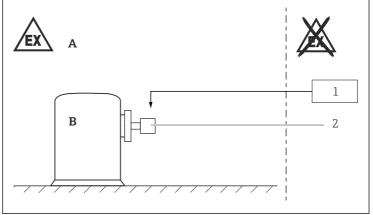

A0041997

- A Zona 0 o Zona 1, electrónica
- B Zona 0 o Zona 1, proceso
- 1 Fuentes de alimentación asociadas de seguridad intrínseca
- 2 PMD50
- Después del alinear (rotar) la envolvente, vuelva a apretar el tornillo de fijación.
- Si el equipo está conectado a circuitos de seguridad intrínseca certificados de categoría Ex ib para los grupos de equipos IIC y IIB, el tipo de protección cambia a Ex ib IIC y Ex ib IIB. No haga funcionar el sensor en la zona O si se conecta a un circuito de seguridad intrínseca de categoría Ex ib.
- Temperatura de servicio continuo del cable de conexión:  $\geq$  T<sub>a</sub> +20 K.

 Tenga en cuenta las guías correspondientes al interconectar circuitos intrínsecamente seguros.

- Tenga en cuenta las condiciones de proceso máximas según el Manual de instrucciones.
- Instale el equipo de manera que se eviten daños mecánicos o fricción durante la aplicación. Preste especial atención a las condiciones de caudal y la fijación del depósito.

#### Seguridad intrínseca

- El equipo solo es apto para conexión a equipos intrínsecamente seguros certificados con protección contra explosiones Ex ia / Ex ib.
- ullet El circuito de potencia de entrada intrínsecamente seguro del equipo está aislado de tierra. La intensidad dieléctrica es de por lo menos 500  $V_{rms}$ .

Especificación opcional, ID Nx, Ox = NA

El circuito de potencia de entrada intrínsecamente seguro del equipo está aislado de tierra. La intensidad dieléctrica es de por lo menos 290  $V_{\rm rms}$ .

# Igualación de potencial

Integre el equipo en el sistema de compensación de potencial local.

# Tablas de temperatura



- Los rangos especificados de temperatura ambiente y de proceso se refieren exclusivamente a la protección contra explosiones y no se deben superar. Los rangos de temperatura ambiente admisibles desde el punto de vista operativo se pueden restringir según la versión: véase el manual de instrucciones.
- No se debe superar la temperatura ambiente máxima en la envolvente.
- Las temperaturas de proceso se refieren a la temperatura en la membrana de separación.

Clase de temperatura	$ \begin{array}{c} \textbf{Temperatura de proceso T}_p \\ \textbf{(proceso)} \end{array} $	Rango de temperatura ambiente
T4T1	+60 °C	-40 +70 °C
	+85 ℃	-40 +65 °C
	+100 °C	-40 +55 °C

XAO3237P-A Deltabar PMD50

# Datos de conexión

#### Fuente de alimentación

$$\begin{split} &U_i \leq 30 \ V_{DC} \\ &I_i \leq 100 \ mA \\ &P_i \leq 0,7 \ W \\ &C_i \leq 10 \ nF \end{split}$$

 $L_i = 0$ 





www.addresses.endress.com