


Kortfattad bruksanvisning Flödesmätare Proline 500


PROFIBUS PA-transmitter
med elektromagnetisk sensor

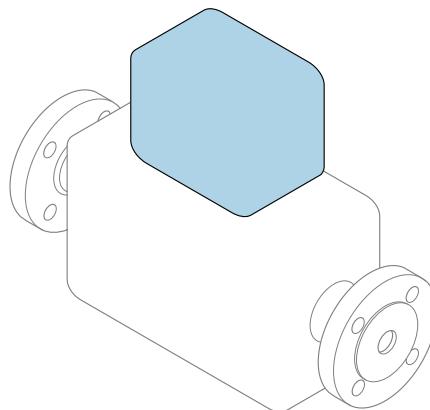

Den här kortfattade bruksanvisningen ersätter **inte** de kompletta användarinstruktioner som finns för enheten.

Kortfattad bruksanvisning del 2 av 2: transmitter
Innehåller information om transmittern.

Kortfattad bruksanvisning del 1 av 2: sensor → 3

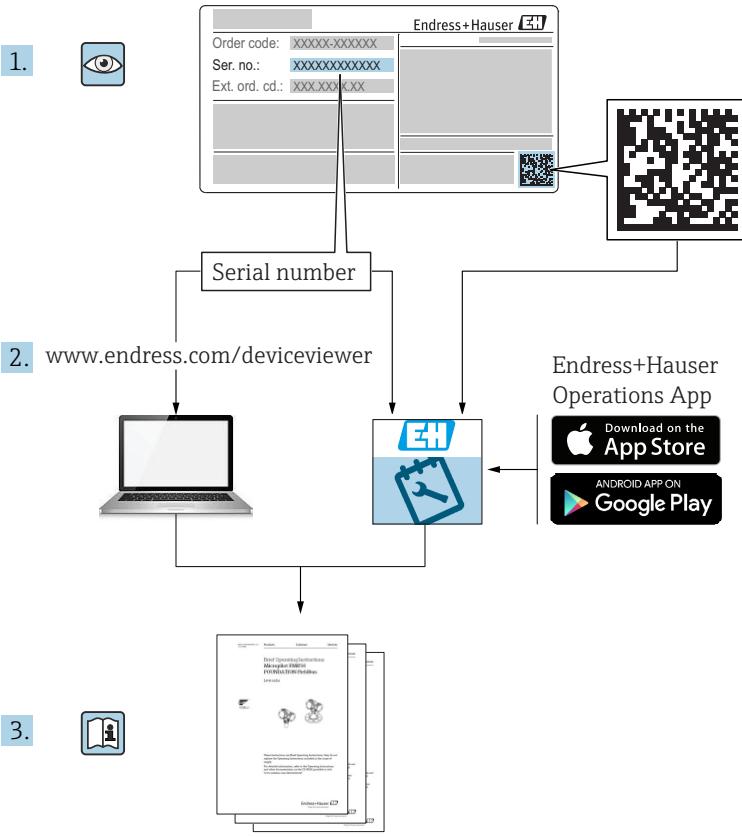

A0023555

Kortfattad bruksanvisning för flödesmätaren

Enheten består av en transmitter och en sensor.

Proceduren vid driftsättning av dessa två komponenter beskrivs i två separata bruksanvisningar som tillsammans bildar den kortfattade bruksanvisningen för flödesmätaren:

- Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor
- Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Läs och följ anvisningarna i de båda kortfattade bruksanvisningarna när du driftsätter flödesmätaren eftersom innehållet i dem kompletterar varandra:

Kortfattad bruksanvisning del 1: sensor

Den kortfattade bruksanvisningen för sensorn vänder sig till specialister med ansvar för att installera mätenheten.

- Godkännande av leverans och produktidentifikation
- Förvaring och transport
- Installation

Kortfattad bruksanvisning del 2: transmitter

Den kortfattade bruksanvisningen för transmittern vänder sig till specialister med ansvar för att driftsätta, konfigurera och parametrera mätenheten (fram till det första mätvärdet).

- Produktbeskrivning
- Installation
- Elanslutning
- Manövreringsalternativ
- Systemintegration
- Driftsättning
- Diagnosinformation

Ytterligare enhetsdokumentation

 Denna kortfattade bruksanvisning utgör **Kortfattad bruksanvisning del 2: transmittern**.

Du hittar "Kortfattad bruksanvisning del 1: sensorn" via:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

Detaljerad information om enheten hittar du i användarinstruktionerna och i den övriga dokumentationen:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/pekplatta: *Endress+Hauser Operations app*

Innehållsförteckning

1	Om detta dokument	5
1.1	Symboler som används	5
2	Grundläggande säkerhetsanvisningar	7
2.1	Krav på personal	7
2.2	Avsedd användning	7
2.3	Arbetssäkerhet	8
2.4	Driftsäkerhet	8
2.5	Produktsäkerhet	8
2.6	IT-säkerhet	8
2.7	Enhetsspecifik IT-säkerhet	9
3	Produktbeskrivning	10
4	Installation	11
4.1	Montera transmitterhuset	11
4.2	Vrida transmitterhuset	13
4.3	Vrida displaymodulen	14
4.4	Kontroll efter installation av transmittern	15
5	Elanslutning	16
5.1	Anslutningsförhållanden	16
5.2	Ansluta mätenheten	25
5.3	Säkerställa potentialutjämning	30
5.4	Maskinvaruinställningar	35
5.5	Säkerställa skyddsgraden	36
5.6	Kontroll efter anslutning	37
6	Manövreringsalternativ	38
6.1	Översikt över användargränssnitt	38
6.2	Menyns struktur och funktion	39
6.3	Använda menyn med den lokala displayen	40
6.4	Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara	43
6.5	Åtkomst i menyn via webbservern	43
7	Systemintegration	43
8	Driftsättning	44
8.1	Funktionskontroll	44
8.2	Ställa in menyspråk	44
8.3	Konfigurera mätenheten	45
8.4	Skydda inställningarna från obehörig åtkomst	45
9	Diagnosinformation	46

1 Om detta dokument

1.1 Symboler som används

1.1.1 Säkerhetssymboler

Symbol	Betydelse
 FARA!	FARA! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks leder det till allvarlig eller dödlig olycka.
 WARNING!	WARNING! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till allvarlig eller dödlig olycka.
 OBSERVERA	FÖRSIKTIGHET! Den här symbolen varnar för en farlig situation. Om inte denna situation undviks kan det leda till mindre eller medellållvarlig olycka.
 OBS!	OBS! Den här symbolen anger information om procedurer och andra uppgifter som inte orsakar personalskada.

1.1.2 Symboler för särskilda typer av information

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
 Tillåtet Procedurer, processer eller åtgärder som är tillåtna.	 Föredraget Procedurer, processer eller åtgärder som är att föredra.		
 Förbjudet Procedurer, processer eller åtgärder som är förbjudna.	 Tips Anger tilläggsinformation.		
 Referens till dokumentation	 Sidreferens		
 Bildreferens	 Arbetsmoment		
 Resultat av ett arbetsmoment	 Okulär besiktning		

1.1.3 Elektriska symboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
 Likström	 Växelström		
 Likström och växelström	 Jordanslutning En plint som, vad gäller operatören, är jordad genom ett jordningssystem.		

Symbol	Betydelse
	Skyddsjordning (PE) En plint som måste anslutas till jord innan några andra anslutningar upprättas. Jordningsplintarna finns placerade inuti och utanpå enheten: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Invändig jordningsplint: ansluter skyddsjordningen till elnätet. ▪ Utvändig jordningsplint: ansluter enheten till fabrikens jordningssystem.

1.1.4 Kommunikationssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Trådlöst lokalt nätverk (Wireless Local Area Network – WLAN) Kommunikation via ett trådlöst, lokalt nätverk.		Lysdiod Lysdioden är släckt.
	Lysdiod Lysdioden lyser.		Lysdiod Lysdioden blinkar.

1.1.5 Verktygssymboler

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
	Torxmejsel		Spårmejsel
	Kryssmejsel		Insexnyckel
	Skruvnyckel		

1.1.6 Symboler i bilderna

Symbol	Betydelse	Symbol	Betydelse
1, 2, 3, ...	Objektnummer		Arbetsmoment
A, B, C, ...	Vyer	A-A, B-B, C-C, ...	Avsnitt
	Farligt område		Säkert område (icke riskklassat område)
	Flödesriktning		

2 Grundläggande säkerhetsanvisningar

2.1 Krav på personal

Personalen måste uppfylla följande krav för relevant uppgift:

- De ska vara utbildade, kvalificerade specialister som är behöriga för den här specifika funktionen och uppgiften.
- De ska vara auktoriserade av anläggningens ägare/operatör.
- De ska ha god kännedom om lokala/nationella förordningar.
- Innan arbetet startas ska de ha läst och förstått instruktionerna i manualen och tilläggsdokumentationen, liksom certifikaten (beroende på applikation).
- De ska följa anvisningarna och efterleva grundläggande villkor.

2.2 Avsedd användning

Användning och medium

Den mätenhet som beskrivs i dessa kortfattade anvisningar är endast avsedd för mätning av flöde i vätskor med en lägsta konduktivitet på $5 \mu\text{S}/\text{cm}$.

Beroende på beställd version kan mätenheten också mäta potentiellt explosiva, eldfarliga, giftiga och oxiderande media.

Mätenheter avsedda för användning i riskområden, hygienapplikationer eller där det föreligger en förhöjd risk på grund av processtryck, har motsvarande märkning på märkskytten.

För att säkerställa att mätenheten är i korrekt skick vid användning:

- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.
- Använd endast mätenheten helt enligt uppgifterna på märkskytten och de allmänna villkoren i bruksanvisningen och tilläggsdokumentationen.
- Kontrollera på märkskytten om den beställda enheten får användas på avsett sätt i det farliga området (t.ex. explosionsskydd, säkerhet för tryckbehållare).
- Använd endast mätenheten till medier som de vätskeberörda delarna är tillräckligt resistenta mot.
- Om omgivningstemperaturen kring mätenheten ligger utanför den atmosfäriska temperaturen är det absolut nödvändigt att följa de tillämpliga grundläggande villkor som anges i enhetsdokumentationen.
- Mätenheten måste hållas permanent skyddad mot miljöbetingad korrosion.

Felaktig användning

Annan användning än den avsedda kan medföra säkerhetsrisker. Tillverkaren har inget ansvar för skador som beror på felaktig eller ej avsedd användning.

VARNING

Risk för skador på grund av korrosiva eller slipande vätskor och omgivningsförhållanden!

- Verifiera att processvätskan är kompatibel med sensorns material.
- Säkerställ resistansen hos alla medieberörda material under processen.
- Håll trycket och temperaturen inom det angivna området.

OBS**Verifiering av gränsfall:**

- För specialvätskor och rengöringsvätskor hjälper Endress+Hauser gärna till att verifiera korrosionståligheten hos medieberörda material, men lämnar inga garantier och godkänner inget ansvar eftersom mycket små förändringar i temperatur, koncentration eller föroreningsnivå i processen kan förändra de korrosionsbeständiga egenskaperna.

Kvarvarande risker**⚠️ VARNING****Elektroniken och mediet kan göra ytorna heta. Detta innebär en risk för brännskador!**

- Skydda mot kontakt vid förhöjda vätsketemperaturer för att undvika brännskador.

2.3 Arbetsäkerhet

För arbete på och med enheten:

- Använd erforderlig personskyddsutrustning enligt nationella/lokala förordningar.

För svetsarbete på rörledningarna:

- Jorda inte svetsutrustningen i mätenheten.

Vid arbete på enheten med våta händer:

- Använd alltid handskar på grund av förhöjd risk för elstötar.

2.4 Driftsäkerhet

Risk för skada.

- Använd endast enheten vid rätt tekniska och säkra förhållanden.
- Operatören är ansvarig för störningsfri användning av enheten.

2.5 Produktsäkerhet

Den här mätenheten är konstruerad enligt god teknisk standard för att uppfylla de senaste säkerhetskraven, har testats och lämnat fabriken i ett skick där den är säker att använda.

Den uppfyller allmänna och lagstadgade säkerhetskrav. Den uppfyller också de EU-direktiv som står på den enhetsspecifika EU-försäkran om överensstämmelse. Endress+Hauser bekräftar detta genom CE-märkningen på enheten.

2.6 IT-säkerhet

Vår garanti är endast giltig om enheten har installerats och använts i enlighet med bruksanvisningen. Enheten är utrustad med säkerhetsmekanismer som skyddar den mot oavsiktliga ändringar av inställningarna.

IT-säkerhetsåtgärder som ger extra skydd för enheten och tillhörande dataöverföring måste vidtas av operatörerna själva i linje med deras egna säkerhetsstandarder.

2.7 Enhetsspecifik IT-säkerhet

Enheten har ett antal särskilda funktioner som stödjer skyddsåtgärder från operatörens sida. Dessa funktioner går att konfigurera av användaren och ger större säkerhet vid arbetet om de används på rätt sätt.



För närmare information om enhetsspecifik IT-säkerhet, se enhetens användarinstruktioner.

2.7.1 Åtkomst via servicegränssnittet (CDI-RJ45)


Enheten kan anslutas till ett nätverk via servicegränssnittet (CDI-RJ45). Enhetsspecifika funktioner garanterar säker drift av en enhet inom ett nätverk.

Användning av lämpliga branschstandarder och riktlinjer som har bestämts av nationella och internationella säkerhetskommittéer som IEC/ISA62443 eller IEEE rekommenderas. Detta inkluderar organisatoriska säkerhetsåtgärder såsom utdelning av åtkomstbehörighet liksom tekniska åtgärder som nätverkssegmentering.

3 Produktbeskrivning

Mätsystemet består av en Proline 500-transmitter och en elektromagnetisk Proline Promag-sensor.

Transmittern och sensorn är monterade på fysiskt åtskilda ställen. De är sammankopplade via två anslutningskabel/kablar.

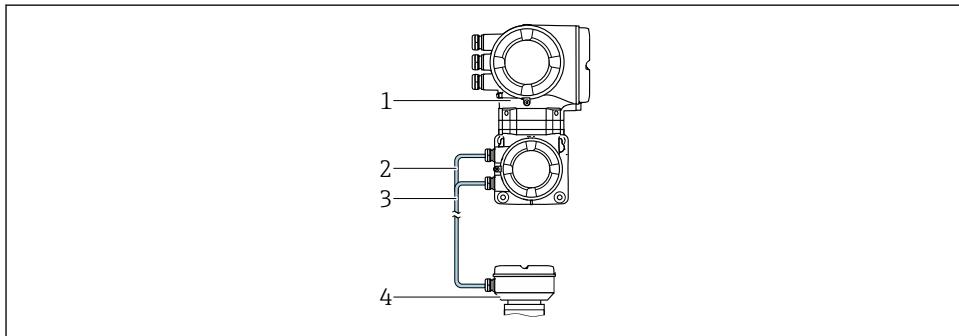

- 1 Transmitter med inbyggd ISEM (intelligent sensorelektronikmodul)
- 2 Spolströmkabel
- 3 Signalkabel
- 4 Sensoranslutningshus

 För en mer ingående produktbeskrivning, se enhetens användarinstruktioner

4 Installation

 För närmare information om hur sensorn monteras, se den kortfattade bruksanvisningen till sensorn →  3

4.1 Montera transmitterhuset

OBSERVERA

Omgivningstemperaturen är för hög!

Risk för att elektroniken överhettas och huset deformeras.

- ▶ Överskrid inte maximalt tillåten omgivningstemperatur .
- ▶ Vid utomhusdrift: undvik direkt solljus och exponering för väderpåverkan, särskilt i varma klimat.

OBSERVERA


Onormal påfrestning kan skada huset!

- ▶ Undvik onormal mekanisk påfrestning.

Transmittern kan monteras på följande sätt:


- Montering på stolpe
- Väggmontering

4.1.1 Väggmontering

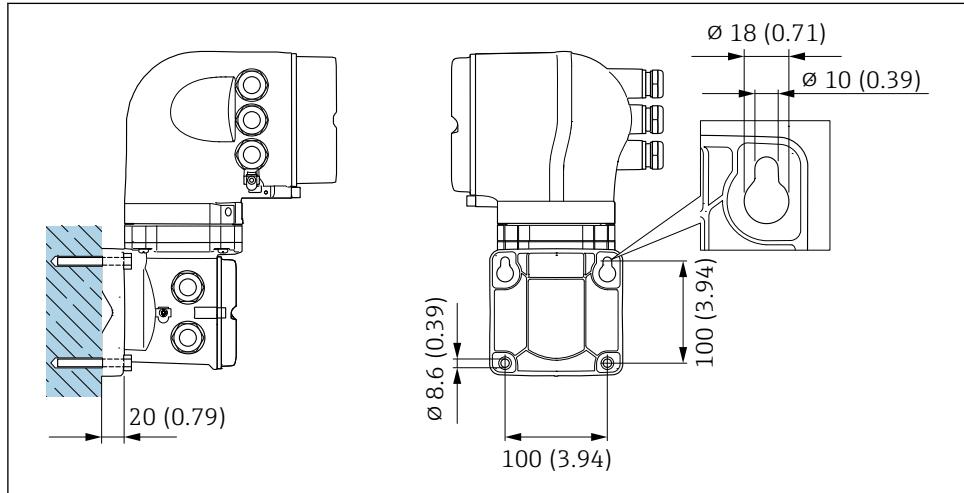

 1 Mättenhet mm (in)

4.1.2 Montering på stolpe

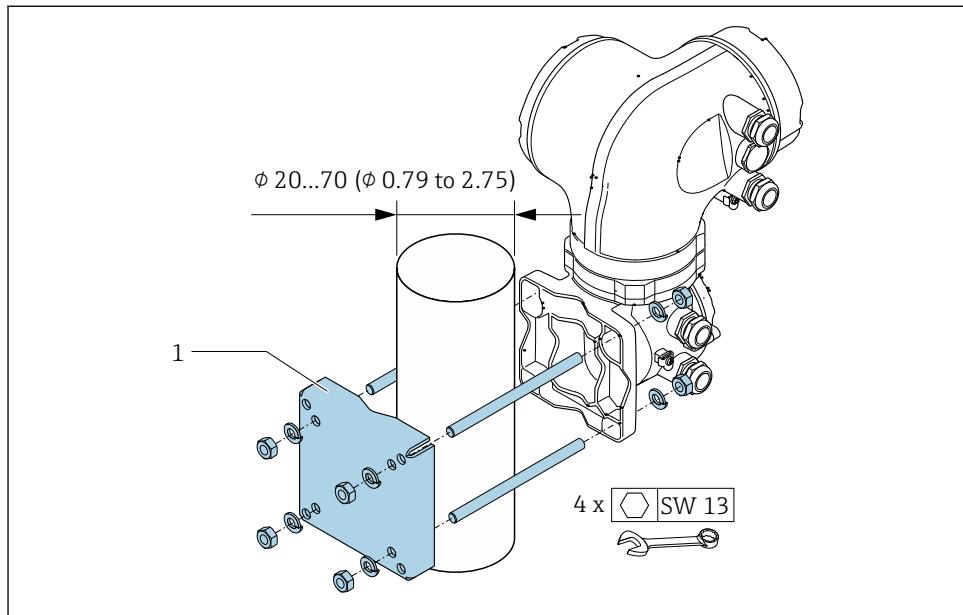


A0029057

 2 Måttenhet mm (in)

4.2 Vrida transmitterhuset

Transmitterhuset kan vridas för att underlätta åtkomst till anslutningsfacket eller displaymodulen.

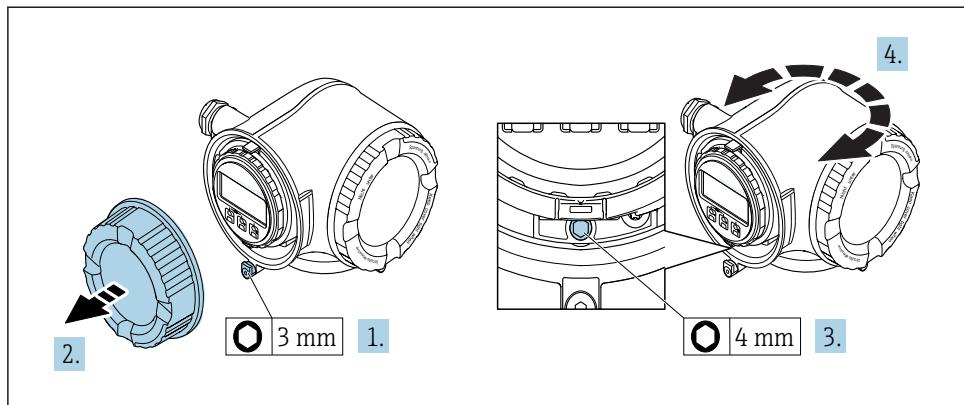


A0029993

1. Beroende på enhetsversion: Lossa fästklämmen för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Lossa låsskruven.
4. Vrid huset till önskat läge.
5. Dra åt fästskskruven ordentligt.
6. Skruva fast anslutningsfackets lock
7. Beroende på enhetsversion: Fäst fästklämmen för anslutningsfackets lock.

4.3 Vrida displaymodulen

Displaymodulen kan vridas för att underlätta avläsning och manövrering.

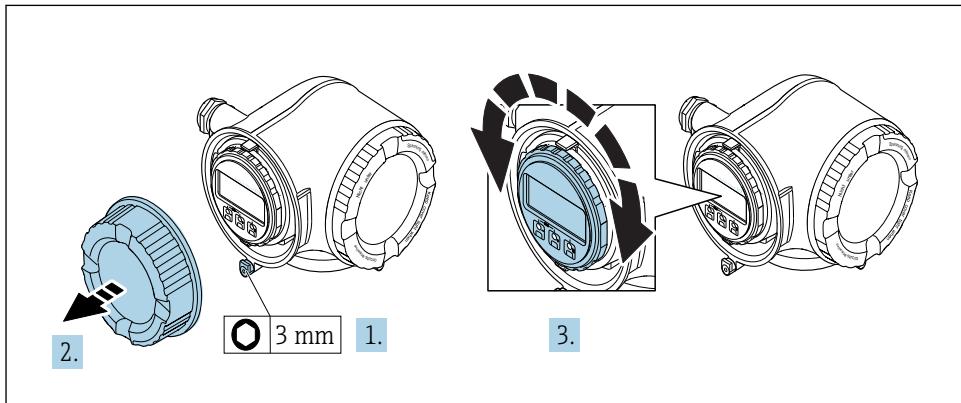

A0030035

1. Beroende på enhetsversion: Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Vrid displaymodulen till önskad position: Max. $8 \times 45^\circ$ i varje riktning.
4. Skruva fast anslutningsfackets lock.
5. Beroende på enhetsversion: Fäst fästklämman för anslutningsfackets lock.

4.4 Kontroll efter installation av transmittern

Kontroll efter installation ska alltid utföras efter följande åtgärder:

- Montera transmitterhuset:
 - Montering på stolpe
 - Väggmontering
- Vrida transmitterhuset
- Vrida displaymodulen

Är enheten oskadd (okulär besiktning)?	<input type="checkbox"/>
Vrida transmitterhuset: <ul style="list-style-type: none">■ Är låsskruven ordentligt åtdragen?■ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvad?■ Är fästklämman ordentligt åtdragen?	<input type="checkbox"/>
Vrida displaymodulen: <ul style="list-style-type: none">■ Är anslutningsfackets lock ordentligt fastskruvad?■ Är fästklämman ordentligt åtdragen?	<input type="checkbox"/>
Montering på vägg och stolpe: Är låsskruvarna ordentligt åtdragna?	<input type="checkbox"/>

5 Elanslutning

OBS

Mätenheten har inte någon intern strömbrytare.

- ▶ Av det skälet måste mätenheten förses med en omkopplare eller strömbrytare så att strömförsljningen enkelt kan brytas.
- ▶ Även om mätenheten är utrustad med säkring bör ytterligare överströmsskydd (max. 10 A) integreras i systeminstallationen.

5.1 Anslutningsförhållanden

5.1.1 Verktyg som behövs

- För kabelingångar: använd motsvarande verktyg
- För spärrhake: insexyckel 3 mm
- Kabelskalare
- Om flätad kabel används: krimpverktyg för kabeländhylsor
- För borttagning av kablar från plint: spårmejsel ≤ 3 mm (0,12 in)

5.1.2 Krav för förbindelsekabel

De anslutningskablar som kunden tillhandahåller måst uppfylla följande krav.

Elsäkerhet

Enligt tillämpliga nationella/lokala förordningar.

Skyddsjordkabel

Kabel $\geq 2,08 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Jordimpedansen måste vara mindre än 1Ω .

Tillåtet temperaturområde

- Installationsanvisningarna som gäller i det land där installationen sker måste observeras.
- Kablarna måste vara avsedda för de min- och maxtemperaturer som är att förvänta.

Strömförsljningskabel

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Kabeldiameter

- Medföljande kabelförskruvningar:
 $M20 \times 1,5$ med kabel-Ø 6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Fjäderbelastade plintar: Passar för tvinnade kablar och tvinnade kablar med kabelhylsor.
Ledarens tvärsnitt 0,2 ... 2,5 mm^2 (24 ... 12 AWG).

Signalkabel

PROFIBUS PA

Partvinnad skärmad kabel. Kabeltyp A rekommenderas.



För mer information om att planera och installera PROFIBUS-nätverk, se:

- Bruksanvisningen "PROFIBUS DP/PA: Anvisningar för planering och idrifttagning" (BA00034S)
- PNO-direktivet 2.092 "PROFIBUS PA Användar- och installationsanvisningar"
- IEC 61158-2 (MBP)

Strömutgång 0/4 till 20 mA

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Puls-/frekvens-/kontaktutgång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Reläutgång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Strömingång 0/4 till 20 mA

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

Statusingång

Standardinstallationskabel är tillräckligt.

5.1.3 Anslutningskabel

Signalkabel

Standardkabel	3 × 0,38 mm ² (20 AWG) med gemensam, flätad kopparskärmning (Ø ~ 9,5 mm (0,37 in)) och individuellt skärmade kärnor
Ledarresistans	≤50 Ω/km (0,015 Ω/ft)
Kapacitans: kärna/skärm	≤420 pF/m (128 pF/ft)
Kabellängd (max.)	Beror på mediets konduktivitet, max. 200 m (656 ft)
Kabellängder (beställbara)	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) eller varierande längd upp till max. 200 m (656 ft)
Drifttemperatur	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)

Spolströmkabel

Standardkabel	3 × 0,75 mm ² (18 AWG) med gemensam, flätad kopparskärmning (Ø ~ 9 mm (0,35 in)) och individuellt skärmade kärnor
Ledarresistans	≤37 Ω/km (0,011 Ω/ft)
Kapacitans: kärna/kärna, jordad skärm	≤120 pF/m (37 pF/ft)

Kabellängd (max.)	Beror på mediets konduktivitet, max. 200 m (656 ft)
Kabellängder (beställbara)	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) eller varierande längd upp till max. 200 m (656 ft)
Drifttemperatur	-20 ... +80 °C (-68 ... +176 °F)
Provspänning för kabelisolering	≤ AC 1 433 V RMS 50/60 Hz eller ≥ DC 2 026 V

5.1.4 Plintadressering

Transmitter: matningsspänning, ingångar/utgångar

Plinttildeleningen för in- och utgångarna beror på vilken individuell orderversion enheten har. Den enhetsspecifika plinttildeleningen anges på en dekal i terminalkåpan.

Matningsspänning		Ingång/utgång 1		Ingång/utgång 2		Ingång/utgång 3	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Enhetspecifik plintadressering: självhäftande etikett i terminalkåpan.							

Transmitter och sensoranslutningshus: förbindelsekabel

Sensorn och transmittern, som sitter monterade på olika ställen, är sinsemellan anslutna med en förbindelsekabel. Kabeln ansluts via sensoranslutningshuset och transmitterhuset.

 Plinttildelening och anslutning av förbindelsekabeln →  25.

5.1.5 Stifttilldelning för enhetens kontakt

 Apparatpluggen kan beställas som ett extra tillval.

Stift	Tilldelning			Kodning	Kontakt/ inkopplingsplat s
	1	2	3		
1	+		PROFIBUS PA +	A	Kontakt
2			Jordning		
3	-		PROFIBUS PA -		
4			Ej tilldelad		

5.1.6 Förbereda mätenhet

Utför momenten i följande ordning:

- Montera sensorn och transmittern.
- Anslutningshus, sensor: anslut anslutningskabeln.
- Transmitter: anslut anslutningskabeln.
- Transmitter: anslut signalkabeln och kabeln för matningsspänning.

OBS

O tillräcklig tätning av huset!

Mätenhetens tillförlitlighet kan försämras.

- Använd lämpliga kabelförskruvningar som motsvarar skyddsgraden.

- Avlägsna blindpluggen om sådan finns.
- Om mätenheten har levererats utan kabelförskruvningar:
Skaffa lämplig kabelförskruvning för respektive anslutningskabel.








3. Om mätenheten har levererats med kabelförskruvningar:
Observera kraven på förbindelsekablarna →  16.

5.1.7 Förbereda förbindelsekabeln

När du förser anslutningskabeln med ändavslutning, observera följande:

1. Vid förekomst av en elektrodkabel:
Kontrollera att kabelhylsorna inte vidrör kärnornas skärmning på sensorsidan. Minsta avstånd = 1 mm (undantag: grön jordningskabel)
2. Vid förekomst av en spolströmkabel:
Isolera en kärna på den trekärnade kabeln i nivå med kärnans armering. Du behöver bara två kärnor till anslutningen.
3. När det gäller kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar):
Förse kärnorna med kabelhylsor.

Förbereda förbindelsekabeln: Promag H*Transmitter*

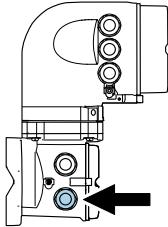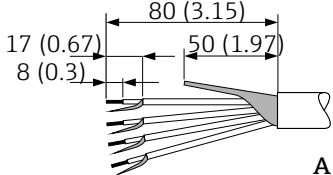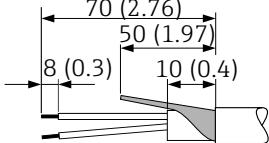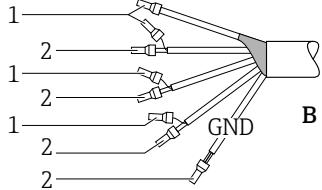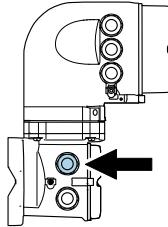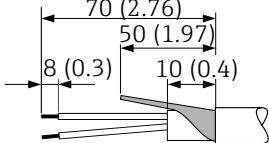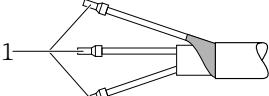Elektrodkabel	Spolströmkabel
  A  A  B	  A  B
A0029543 A0029544	

Mättenhet mm (in)







A = Förse kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor, $\phi 1,0 \text{ mm}$ (0,04 in)

2 = Vita kabelhylsor, $\phi 0,5 \text{ mm}$ (0,02 in)

Sensor

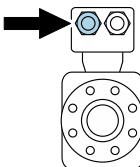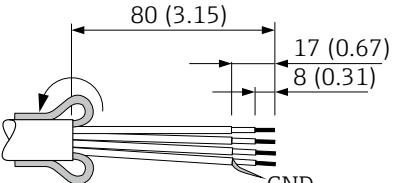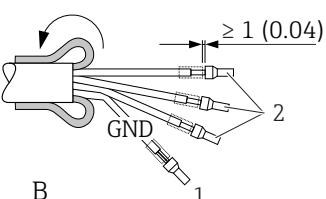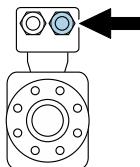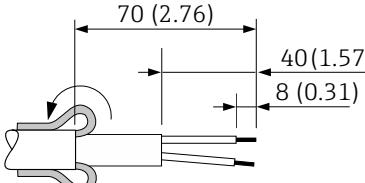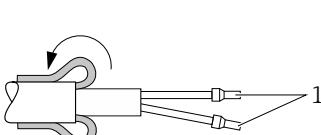Elektrodkabel	Spolströmkabel
  A  B	  A  B
A0029438	A0029439

Måttenhet mm (in)



A = Förse kabeln med ändavslutning

B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor, ϕ 1,0 mm (0,04 in)2 = Vita kabelhylsor, ϕ 0,5 mm (0,02 in)

Förbereda förbindelsekabeln: Promag P och Promag W

Transmitter

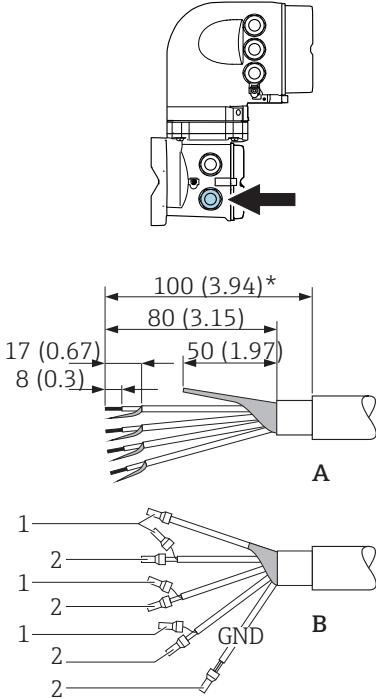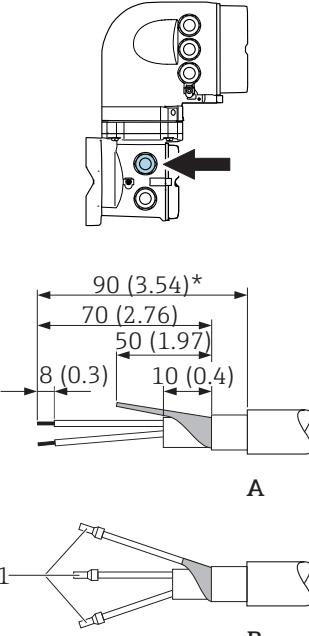Elektrodkabel	Spolströmkabel
 <p>A</p> <p>100 (3.94)* 80 (3.15) 50 (1.97) 17 (0.67) 8 (0.3)</p> <p>1 2 1 2 1 2 GND 2</p> <p>B</p> <p>A0029326</p>	 <p>A</p> <p>90 (3.54)* 70 (2.76) 50 (1.97) 8 (0.3) 10 (0.4)</p> <p>1 2</p> <p>B</p> <p>A0029329</p>

Mättenhet mm (in)

A = Förse kabeln med ändavslutning







B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)

1 = Röda kabelhylsor, ϕ 1,0 mm (0,04 in)

2 = Vita kabelhylsor, ϕ 0,5 mm (0,02 in)

* = Skala endast förstärkta kablar

Sensor

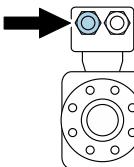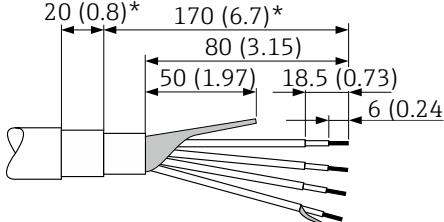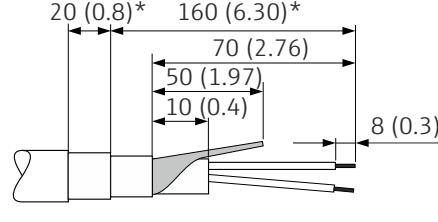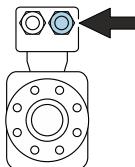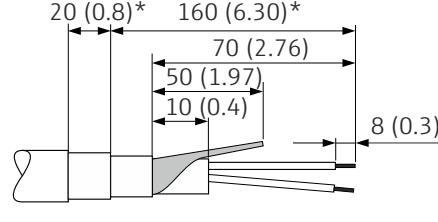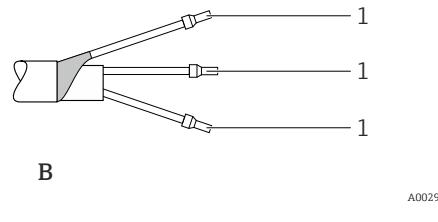Transmitter	Spolströmkabel
 <p>20 (0.8)* 170 (6.7)* 80 (3.15) 50 (1.97) 18.5 (0.73) 6 (0.24)</p> <p>A</p>  <p>B</p>  <p>GND</p> <p>1 2 2 2 1</p> <p>A0029336</p>	 <p>20 (0.8)* 160 (6.30)* 70 (2.76) 50 (1.97) 10 (0.4) 8 (0.3)</p> <p>A</p>  <p>B</p>  <p>1 1 1</p> <p>A0029337</p>
<p>Måttenhet mm (in)</p> <p>A = Förse kabeln med ändavslutning</p> <p>B = Montera kabelhylsor på kablar med fintrådiga kärnor (tvinnade kablar)</p> <p>1 = Röda kabelhylsor, ϕ 1,0 mm (0,04 in)</p> <p>2 = Vita kabelhylsor, ϕ 0,5 mm (0,02 in)</p> <p>* = Skala endast förstärkta kablar</p>	

5.2 Ansluta mätenheten

OBS

Försämrad elsäkerhet vid felaktig anslutning!

- ▶ Låt endast en utbildad elektriker utföra elanslutningarna.
- ▶ Observera tillämpliga nationella/lokala installationskoder och förordningar.
- ▶ Följ lokala regler om arbets säkerhet.
- ▶ Anslut alltid skyddsjordkabeln \oplus innan övriga kablar ansluts.
- ▶ Vid användning i potentiellet explosiva atmosfärer, se informationen i enhetens specifika Ex-dokumentation.

5.2.1 Ansluta förbindelsekabeln


⚠ VARNING

Risk för att elektroniska komponenter skadas!

- ▶ Anslut sensorn och transmittern till samma potentialutjämning.
- ▶ Anslut sensorn endast till en transmitter med samma serienummer.
- ▶ Jorda sensorns anslutningshus via den externa skruvplinten.


Plintadressering för anslutningskabel

Proline Promag H

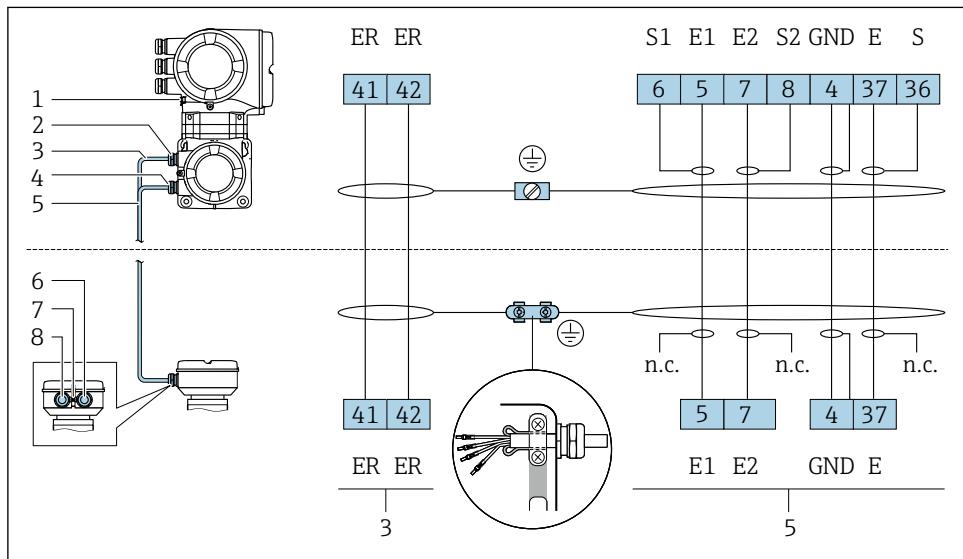

A0029444

- 1 Spolströmkabel
- 2 Signalkabel

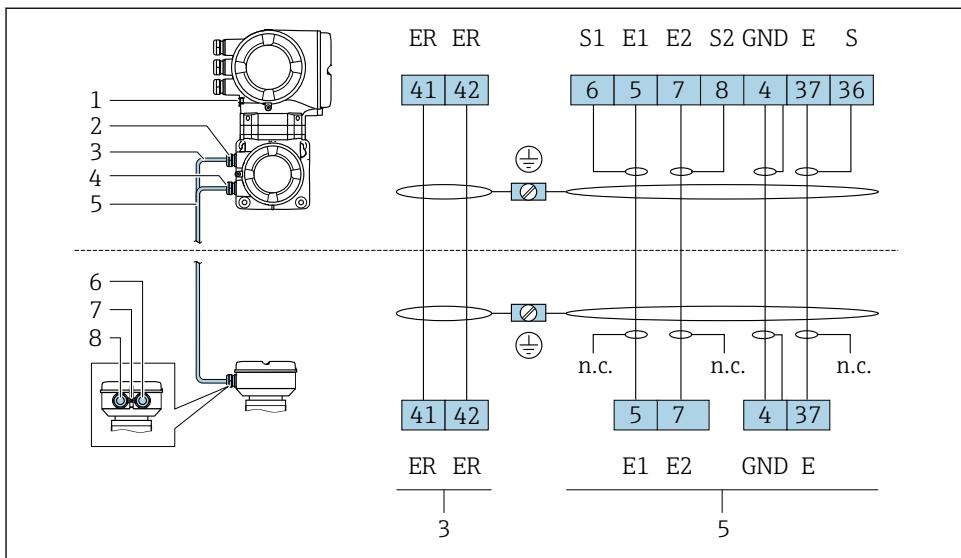Proline Promag P and Promag W

- 1 Spolströmkabel
2 Signalkabel

Ansluta förbindelsekabeln till sensorns anslutningshus


Anslutning via plintar med orderkoden för "Hus"	Finns för sensor
Alternativ A "Aluminum belagd"	Promag P, W
Alternativ D "Polykarbonat"	Promag W
Alternativ L "Gjutet, rostfritt"	Promag P

Anslutning via plintar med orderkoden för "Hus"	Finns för sensor
Alternativ B "Rostfritt, hygieniskt"	PromagH

Ansluta förbindelsekabeln till transmittern

Kabeln ansluts till transmittern via plintarna → 27.


Ansluta förbindelsekabeln till transmittern

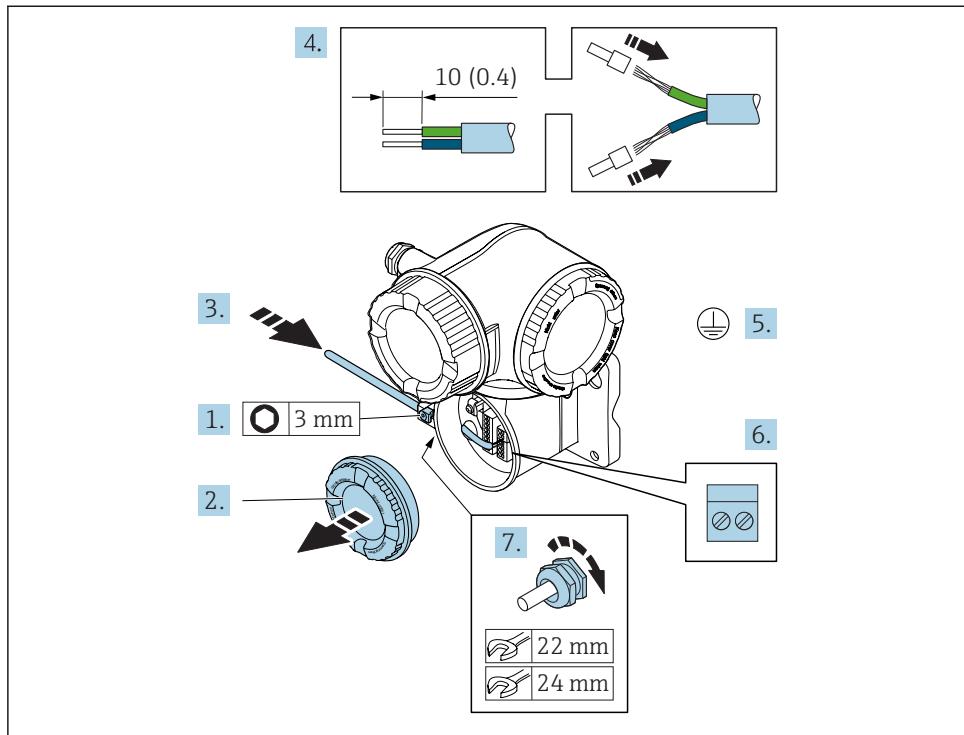

A0029592


1. Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
4. Skala kabeln och kabeländarna. Montera också kabelhylsor om tvinnade kablar används.
5. Anslut skyddsjord.
6. Anslut kabeln enligt plintadresseringen → [25](#).
7. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.
↳ Med detta avslutas processen att ansluta förbindelsekablarna.
8. Skruva fast anslutningsfackets lock.
9. Dra fast fästklämman för anslutningsfackets lock.
10. Efter anslutningen av förbindelsekablene:
Anslut signalkabeln och kabeln för matningsspänning → [28](#).

5.2.2 Ansluta signalkabeln och kabeln för matningsspänning

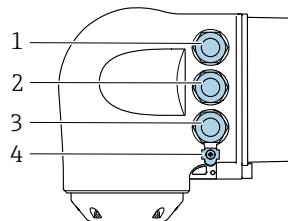


A0026781

- 1 Plintanslutning för matningsspänning
- 2 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång
- 3 Plintanslutning för signalöverföring, ingång/utgång eller plintanslutning för nätverksanslutning via servicegränssnitt (CDI-RJ45)
- 4 Skyddsjordning (PE)

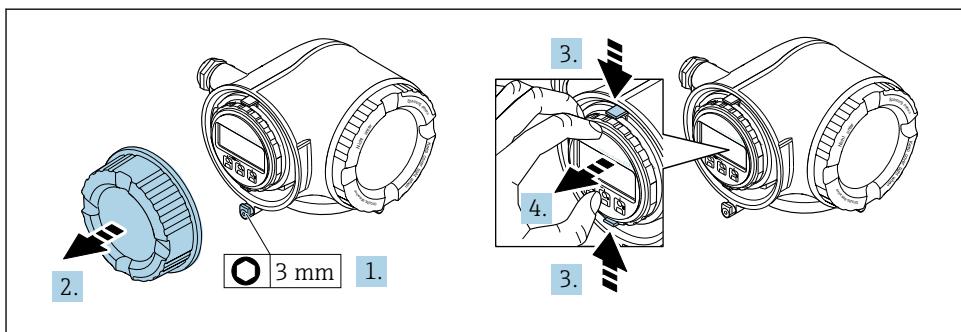


A0029813


1. Lossa fästklämman för anslutningsfackets lock.
2. Skruva bort anslutningsfackets lock.
3. Kläm samman flikarna på displaymodulens hållare.
4. Ta bort displaymodulhållaren.

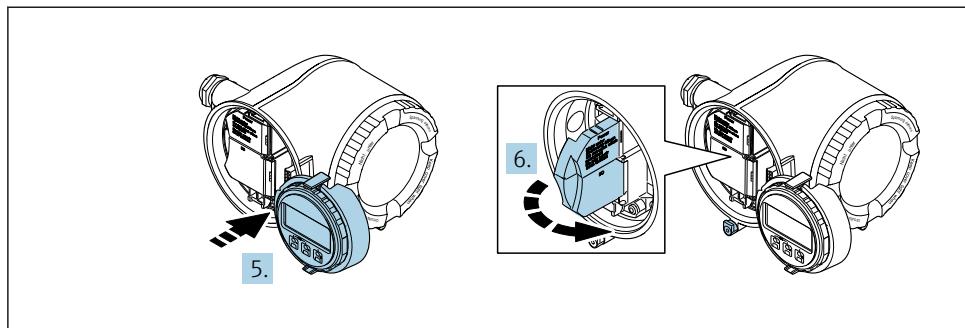

5. Fäst hållaren på kanten av elektronikfacket.
6. Öppna terminalkåpan.

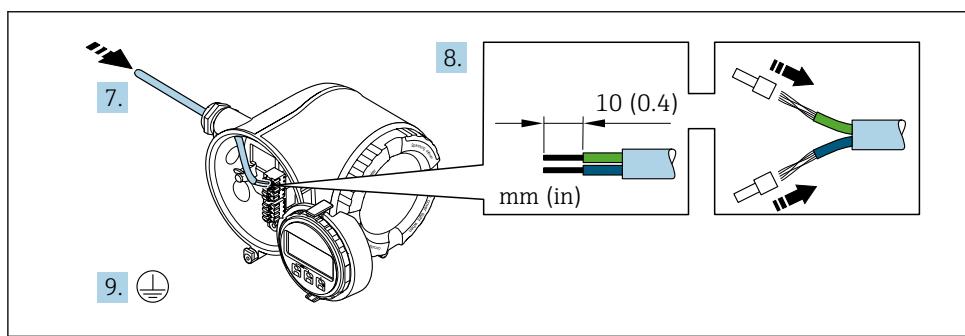

7. Tryck kabeln igenom kabelingången. För ordentlig tätning bör du inte ta bort tätningsringen från kabelingången.
8. Skala kabeln och kabeländarna. Montera också kabelhylsor om tvinnade kablar används.
9. Anslut skyddsjord.

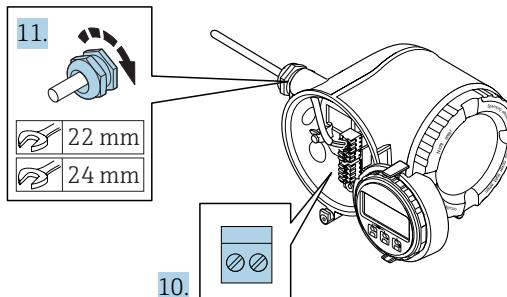

A0029816

10. Anslut kabeln enligt plintadresseringen.

- ↳ **Signalkabelns plintadressering:** Den enhetsspecifika plintadresseringen finns angiven på en dekal i terminalkåpan.
- Matningsspänningens plintadressering:** Dekalen i terminalkåpan eller → 19.

11. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.

- ↳ Detta avslutar kabelanslutningsprocessen.

12. Stäng terminalkåpan.

13. Passa in displaymodulens hållare i elektronikfacket.

14. Skruva fast anslutningsfackets lock.

15. Sätt fast fästklämman för anslutningsfackets lock.

5.3 Säkerställa potentialutjämning

5.3.1 Proline Promag H

När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, fölж riktlinjerna i explosionsskyddsdocumentet (XA).

processanslutningar i metall

Potentialutjämning sker vanligen via de processanslutningar av metall som står i kontakt med mediet och sitter direkt monterade på sensorn. Det finns därför i allmänhet inget behov av extra åtgärder för potentialutjämning.


Processanslutningar i plast

Om processanslutningarna är tillverkade av plast måste extra jordningsringar eller processanslutningar med integrerad jordaningselektród användas för att säkerställa att potentialen mellan sensorn och vätskan stämmer överens. Om potentialanpassning saknas kan detta påverka mätnoggrannheten eller leda till att sensorn förstörs eftersom elektroderna bryts ned elektrokemiskt.

Beakta följande när jordningsringar används:


- Beroende på beställningen används plastbrickor istället för jordningsringar på vissa processanslutningar. De här plastbrickorna fungerar bara som distanser och har ingen potentialanpassningsfunktion. De har också en viktig tätningsfunktion vid gränsytan mellan sensorn och processanslutningen. Därför ska dessa plastbrickor alltid monteras på processanslutningar som saknar jordningsringar av metall och de får aldrig tas bort!
- Jordningsringar kan beställas separat som tillbehör från Endress+Hauser. Kontrollera vid beställningen att jordningsringarna är kompatibla med det material som används för elektroderna. Annars finns risk att elektroderna förstörs av elektrokemisk korrosion!
- Jordningsringar, inklusive tätningar, monteras inuti processanslutningarna. Därför påverkas inte monteringslängden.

Potentialutjämning via extra jordningsring

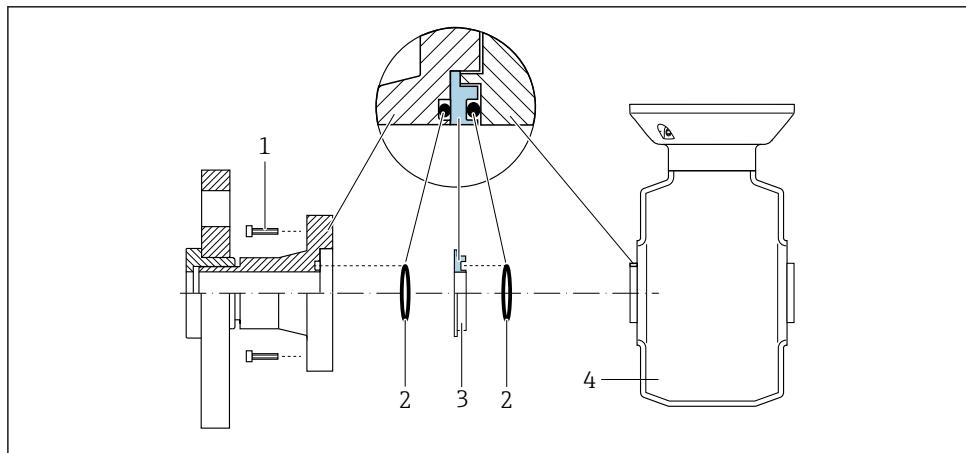

- 1 Sexkantsskravar för processanslutning
- 2 O-ring-tätningar
- 3 Plastbricka (distans) eller jordningsring
- 4 Sensor

Potentialutjämning via jordningselektroder på processanslutning

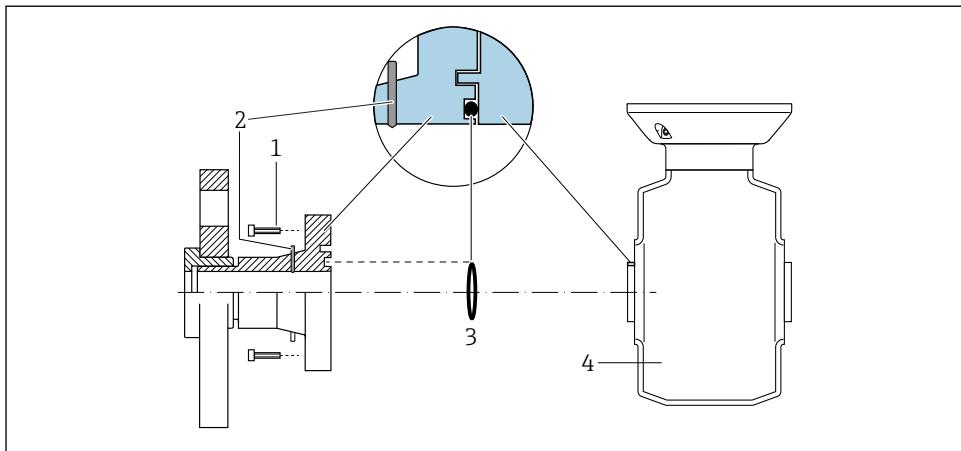

- 1 Sexkantsskravar för processanslutning
- 2 Inbyggda jordningselektroder
- 3 O-ring-tätnings
- 4 Sensor

5.3.2 Promag P och Promag W

När det gäller enheter som ska användas i explosionsfarliga områden, fölж riktlinjerna i explosionsskyddsdocumentet (XA).

Metall, jordat rör

Ofodrat och ojordat metallrör

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---


1. Anslut båda sensorns flänsar till rörflänsen via en jordningskabel och jorda dem.
2. Vid DN ≤ 300 (12"): Anslut jordningskabeln direkt i den ledande beläggningen på sensorns fläns med hjälp av flänsskruvarna.
3. Vid DN ≥ 350 (14"): Anslut jordningskabeln direkt till transportsäkringen i metall. Observera skruvarnas åtdragningsmoment: se Kortfattad bruksanvisning till sensorn.
4. Anslut transmitterns eller sensorns anslutningshus till jordpotential med hjälp av den medföljande jordanslutningen.

Plaströr eller rör med isolerande foder

Den här anslutningsmetoden gäller även i situationer där:

- Sedvanlig potentialutjämning inte används
- Utjämningsströmmar förekommer

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---

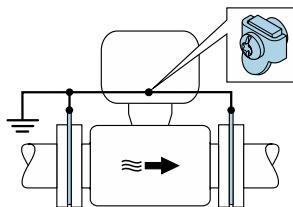

A0029339

◻ 3 Potentialutjämning via jordanslutning och jordningsbleck


1. Anslut jordningsblecken till jordanslutningen via jordningskabeln.
2. Anslut jordningsblecken till jordpotentialen.

Rör med katodskyddsenshet

Den här anslutningsmetoden används endast om följande båda villkor är uppfyllda:

- Metallrör utan foder eller rör med elektriskt ledande foder
- Katodskydd ingår i den personliga skyddsutrustningen

Jordningskabel	Koppartråd, minst 6 mm ² (0,0093 in ²)
----------------	---

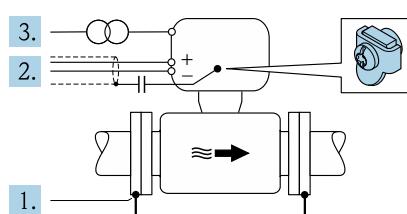

A0029340

Förutsättning: sensorn monteras i röret på ett sådant sätt att elektrisk isolering åstadkoms.

1. Förbind de båda rörflänsarna med varandra via en jordningskabel.
2. Led signalledningarnas skärm genom en kondensator.

3. Anslut mätenheten till strömkällan på ett sådant sätt att den är flytande i förhållande till skyddsjord (isolationstransformator).

5.4 Maskinvaruinställningar

5.4.1 Ställa in enhetsadress


Adressen måste alltid konfigureras för en PROFIBUS DP/PA-enhet. Det giltiga adressområdet ligger mellan 1 och 126. I ett PROFIBUS DP/PA-nätverk kan varje adress bara tilldelas en gång. Om en adress inte konfigureras korrekt känner inte mastern igen enheten. Alla mätenheter levereras från fabrik med enhetsadressen 126 och med mjukvaruadressering som adresseringsmetod.

Risk för elstötar när transmitterhuset öppnas.

- ▶ Innan du öppnar transmitterhuset:
- ▶ Koppla bort enheten från strömförsörjningen.

Hårdvaruadressering


1.

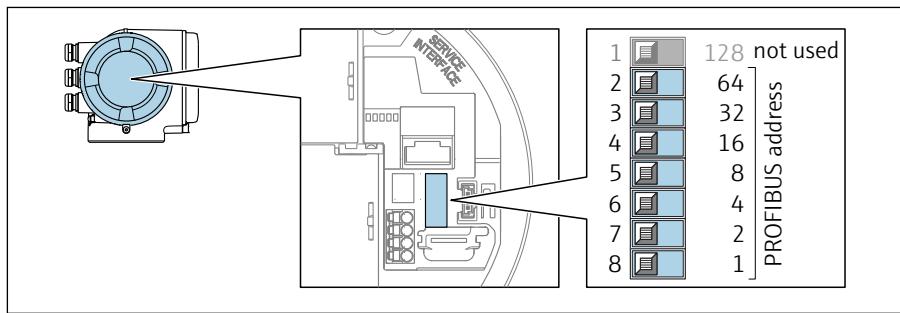

A0029637

Ange önskad enhetsadress med DIP-switchar i anslutningsfacket.

2.

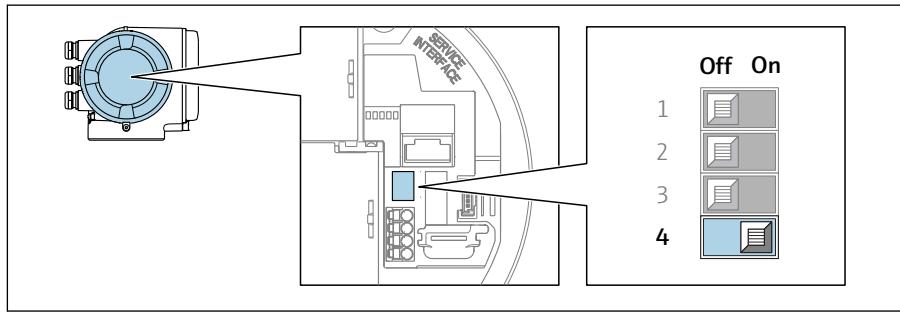

A0029637

För att växla adressering från mjukvaruadressering till hårdvaruadressering: Ställ DIP-switch till **PÅ**.

- ↳ Ändringen av enhetsadress börjar gälla efter 10 sekunder. Enheten startas om.

Mjukvaruadressering


- ▶ För att växla adressering från hårdvaruadressering till mjukvaruadressering: Ställ DIP-switch nr 4 till **AV**.
 - ↳ Den enhetsadress som är konfigurerad i parameter **Enhetens adress** börjar gälla efter 10 sekunder. Enheten startas om.

5.4.2 Aktivering av IP-standardadress

IP-standardadressen 192.168.1.212 kan aktiveras via DIP-omkopplaren.

Risk för elstötar när transmitterhuset öppnas.

- ▶ Innan du öppnar transmitterhuset:
 - Koppla bort enheten från strömförsörjningen.

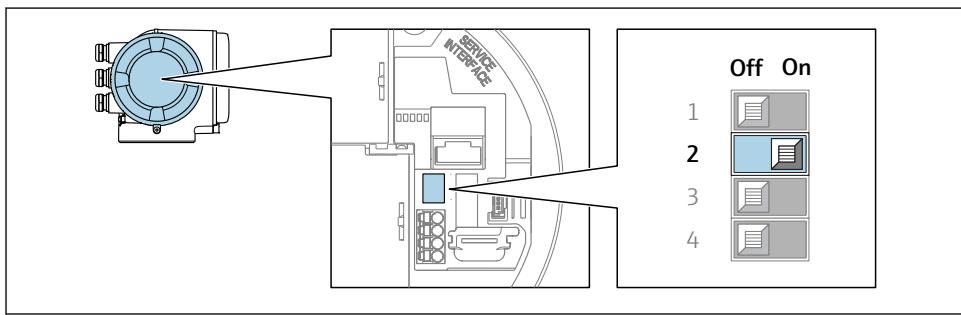

A0034499

- ▶ Ställ DIP-switch nr. 2 för I/O elektronikmodul från **AV** → **PÅ**.

5.5 Säkerställa skyddsgraden


Mätenheten uppfyller alla krav för kapslingsklass IP66/67, förslutning av typ 4X.

För att garantera kapslingsklass IP 66/67, förslutning av typ 4X, ska följande steg utföras efter elanslutning:

1. Kontrollera att hustätningarna är rena och att de har monterats korrekt.
2. Torka, rengör eller byt ut tätningarna vid behov.
3. Dra åt alla husets skruvar och skruvkåpor.
4. Dra åt kabelförskruvningarna ordentligt.

5. För att förhindra att fukt tränger in i kabelingången:


Dra kabeln så att den hänger ner i en slinga innan den ansluter till kabelingången ("vattenlås").

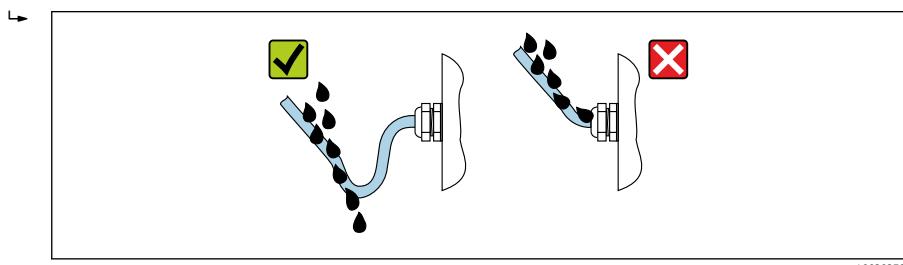**6.** Sätt blindpluggar i kabelingångar som inte används.**5.6 Kontroll efter anslutning**

Är kablarna och enheten oskadda (visuell inspektion)?	<input type="checkbox"/>
Uppfyller de kablar som används kraven?	<input type="checkbox"/>
Har kablarna tillräckligt belastningsskydd?	<input type="checkbox"/>
Är alla kabelförskruvningar installerade, hårt åtdragna och läcktäta? Kabelväg med "vattenlås" → 36?	<input type="checkbox"/>
Är potentialutjämningen korrekt utförd ?	<input type="checkbox"/>

6 Manövreringsalternativ

6.1 Översikt över användargränssnitt

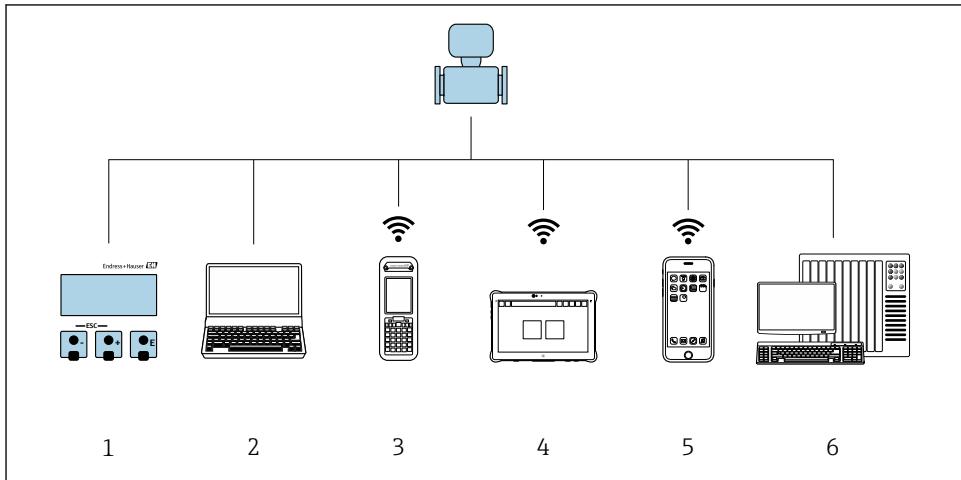


A0034513

- 1 *Lokal användning via displaymodul*
- 2 *Dator med webbläsare (t.ex. Internet Explorer) eller med arbetsverktyg (t.ex. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)*
- 3 *Field Xpert SFX350 eller SFX370*
- 4 *Field Xpert SMT70*
- 5 *Mobil handterminal*
- 6 *Styrsystem (t.ex. PLC)*

6.2 Menyns struktur och funktion

6.2.1 Menyns struktur

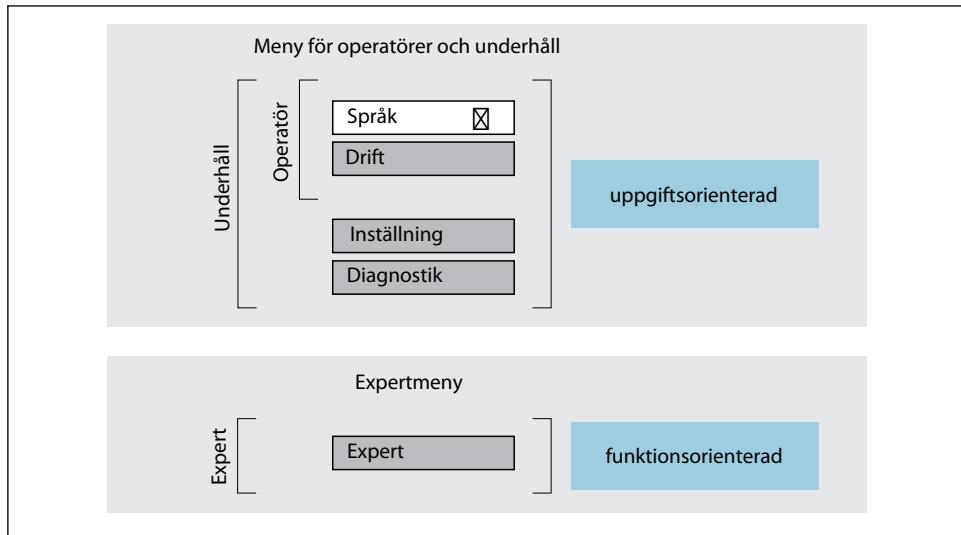


■ 4 Schematisk framställning av menystrukturen

6.2.2 Användningsprinciper

Menyns enskilda delar är tilldelade särskilda användarroller (operatör, underhåll etc.). Varje användarroll innehåller typiska uppgifter som förekommer under enhetens livscykel.

För mer information om användningsprinciperna, se enhetens användarinstruktioner.

6.3 Använda menyn med den lokala displayen

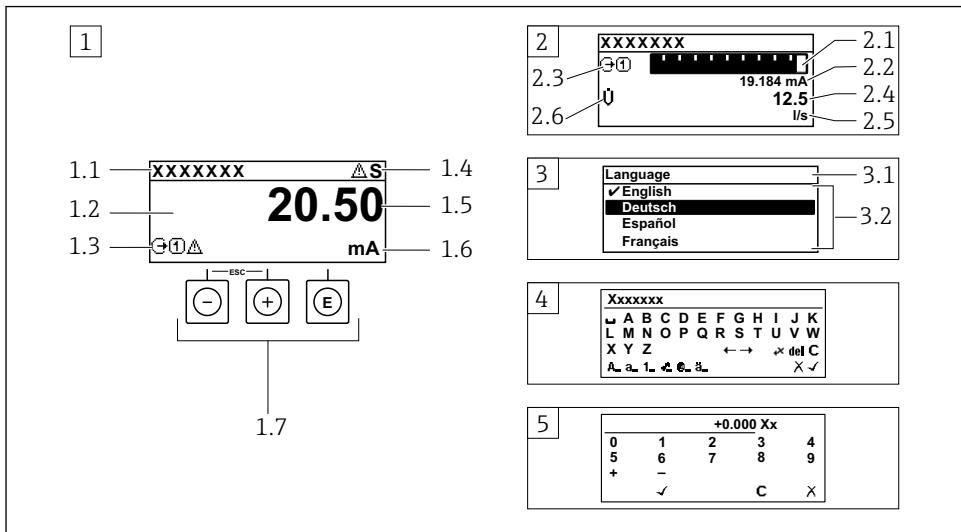

A0014013

1 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 värde, max." (exempel)

1.1 Enhetsstagg

1.2 Displayområde för uppmättta värden (4 rader)

1.3 Förklarande symboler för mätvärdet: typ av mätvärde, mätkanalnummer, symbol för diagnoshändelse

1.4 Statusfält

1.5 Mätvärde

1.6 Måttenhet för mätvärde

1.7 Tangenter

2 Driftdisplay med mätvärde visat som "1 stapeldiagram + 1 värde" (exempel)

2.1 Stapeldiagram för mätvärde 1

2.2 Mätvärde 1 med måttenhet

2.3 Förklarande symboler för mätvärde 1: typ av mätvärde, mätkanalnummer

2.4 Mätvärde 2

2.5 Måttenhet för mätvärde 2

2.6 Förklarande symboler för mätvärde 2: typ av mätvärde, mätkanalnummer

3 Navigeringsvy: vallista för parameter

3.1 Navigeringssökväg och statusfält

3.2 Displayområde för navigering: ✓ betecknar aktuellt parametervärde

4 Redigeringsvy: texteditor med indatamask

5 Redigeringsvy: siffereditor med indatamask

6.3.1 Driftdisplay

Förklarande symboler för mätvärdet	Statusfält
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beror på enhetsversionen, t.ex: <ul style="list-style-type: none"> - - - - - ▪ ▪ ▪ ▪ 1) Mätkanalens nummer¹⁾ ▪ Diagnostiskt beteende²⁾ <ul style="list-style-type: none"> - - 	<p>Följande symboler visas i statusfältet högst upp på driftdisplayen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statussignaler <ul style="list-style-type: none"> - - - - ▪ Diagnostiskt beteende <ul style="list-style-type: none"> - - ▪ ▪

1) Om det finns mer än en kanal för samma typ av mätstorhet (summaräknare, utgång etc.).

2) För en diagnostisk händelse som berör mätstorheten som visas.

6.3.2 Navigeringssvy

Statusfält	Displayområde
<p>Följande visas i statusfältet högst upp till höger i navigeringssvyn:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ I undermenyn <ul style="list-style-type: none"> - Direktåtkomstkoden för den parameter som du navigerar till (t.ex. 0022-1) - Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal ▪ I guiden <ul style="list-style-type: none"> Vid diagnos, diagnosförlopp och statussignal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikoner för menyer <ul style="list-style-type: none"> - - - - ▪ ▪ ▪ ▪

6.3.3 Redigeringssvy

Texteditor	Korrigeringsymboler under
Bekräftar val.	Rensar alla angivna tecken.
Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Flyttar markören ett steg åt höger.
Rensar alla angivna tecken.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
Växlar till val av rätt verktyg.	Raderar tecknet närmast till vänster om markören.
Växla <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mellan VERSALER och gemener ▪ För att skriva siffror ▪ För att skriva specialtecken 	

Siffereditor	
<input checked="" type="checkbox"/> Bekräftar val.	Flyttar markören ett steg åt vänster.
<input type="checkbox"/> Avslutar inmatningen utan att tillämpa ändringarna.	Infogar decimaltecken vid markören.
<input type="checkbox"/> Infogar minustecken vid markören.	Rensar alla angivna tecken.

6.3.4 Tangenter

Tangenter och vad de står för	
Enter-tangent	<p><i>Med en driftdisplay</i> En kort tryckning öppnar menyen.</p> <p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kort tangenttryckning: <ul style="list-style-type: none"> Öppnar den markerade menyn, undermenyn eller parametern. Startar guiden. Om hjälptexten är öppen: Stänger parameterens hjälptext. Tryckning av tangenten för 2 s vid en parameter: Öppnar funktionens eller parameterens hjälptext, i förekommande fall. <p><i>Med en guide:</i> Öppnar parameterens redigeringsläge.</p> <p><i>Med editor för text och siffror</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kort tangenttryckning : Bekräfта ditt val. Tryck ner tangenten i 2 s: bekräfta inmatningen.
Minustangent	<ul style="list-style-type: none"> <i>I en meny eller undermeny:</i> Flyttar markör uppåt i en vallista. <i>Med en guide:</i> Bekräftar parametervärdet och går till föregående parameter. <i>Med en editor för text och siffror:</i> Flyttar markören åt vänster.
Escape-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)	<p><i>I en meny, undermeny</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kort tangenttryckning: <ul style="list-style-type: none"> Avslutar aktuell menyväg och tar dig till nästa högre nivå. Stänger parameterens hjälptext, om den är öppen. Tryck på tangenten i 2 s vid en parameter: Tillbaka till driftdisplay ("hemposition"). <p><i>Med en guide:</i> Avslutar guiden och tar dig till nästa högre nivå.</p> <p><i>Med en editor för text och siffror:</i> Stänger editorn utan att tillämpa ändringarna.</p>

Tangenter och vad de står för

 Minus/Enter-tangentkombination (tryck på tangenterna samtidigt)

Med en driftdisplay:

- Om tangentlåset är aktiverat:
Tryckning av tangenten för 3 s: Inaktiverar tangentlåset.
- Om tangentlåset inte är aktiverat:
Tryckning av tangenten för 3 söppnar snabbmenyn med tillval för aktivering av tangentlåset.

6.3.5 Ytterligare information

 För mer information om nedanstående ämnen, se enhetens användarinstruktioner

- Hämta hjälptext
- Användarroller och motsvarande åtkomstbehörighet
- Avaktivera skrivskydd med hjälp av åtkomstkod
- Aktivera och avaktivera tangentlåset

6.4 Åtkomst i menyn via konfigureringsmjukvara

 Det går även att öppna meny via konfigureringsverktygen FieldCare och DeviceCare. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

6.5 Åtkomst i menyn via webbservern

 Det går även att öppna menyn via webbservern. Se den kortfattade bruksanvisningen till enheten.

7 Systemintegration

 För närmare information om systemintegration, se enhetens användarinstruktioner.

- Översikt över enhetsbeskrivningsfilerna:
 - Aktuella versionsdata för enheten
 - Konfigureringsverktyg
- Enhets masterfil (GSD)
 - Tillverkarspecifik GSD
 - Profil-GSD
- Kompatibilitet med föregående modell
- Använder GSD-modulerna från den föregående modellen
- Cyklisk dataöverföring
 - Blockmodell
 - Beskrivning av modulerna

8 Driftsättning


8.1 Funktionskontroll

Innan mätenheten driftsätts:

- ▶ Förvissa dig om att kontrollerna efter installation och anslutning har utförts.
- "Post-installation check", checklista för kontroll efter installation → [FIG 15](#)
- Checklista för kontroll efter anslutning → [FIG 37](#)

8.2 Ställa in menyspråk

Fabriksinställning: engelska eller beställt lokalt språk

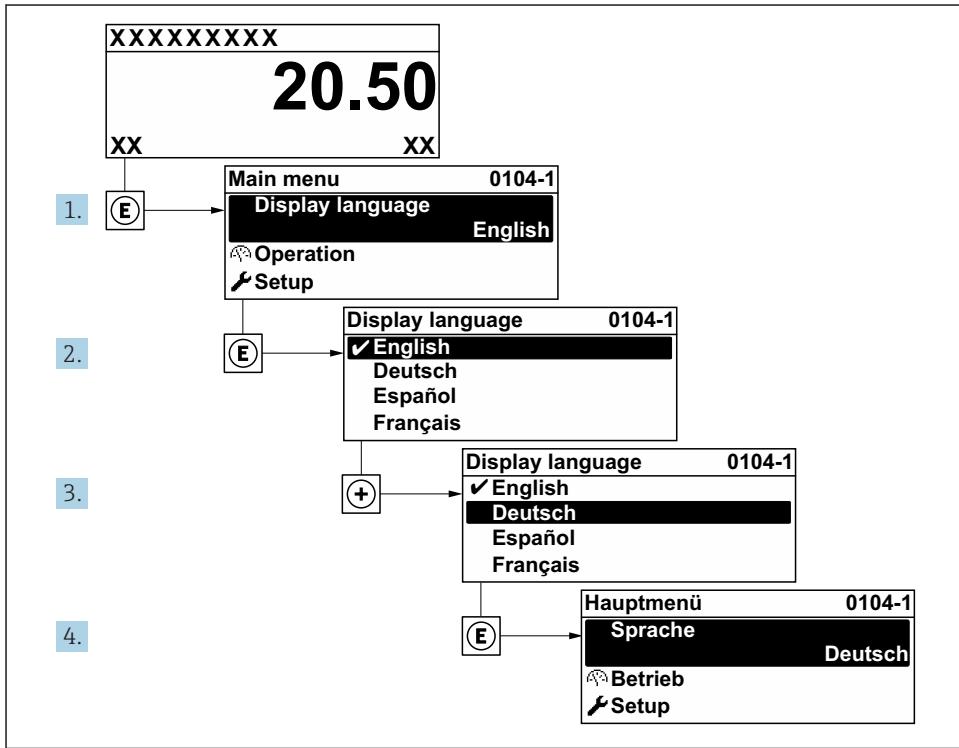

A0029420

[FIG 5](#) Exempel taget från den lokala displayen

8.3 Konfigurera mätenheten

Menyn meny **Setup** med tillhörande undermenyer och guider används för snabb driftsättning av mätenheten. De innehåller alla de parametrar som behövs för konfigurering, t.ex. för mätning eller kommunikation.

 Beroende på enhetens version kan en del undermenyer och parametrar saknas i vissa enheter. Urvalet kan variera med orderkoden.

Exempel: Tillgängliga undermenyer och guider	Betydelse
Systemets mätenheter	Konfigurera enheterna för alla mätvärden
Analoga ingångar	Konfigurera de analoga ingångarna
Strömingång	Konfigurering av typen av ingång/utgång
Statusingång	
Strömutgång 1 till n	
Puls-/frekvens-/kontaktutgång 1 till n	
Reläutgång	
Användargränssnitt	Konfigurera displayformatet på den lokala displayen
Lågflödesundertryckning	Ställa in lågflödesundertryckningen
Tomrörsdetektering	Konfigurera tomrörsdetektering
Avancerad setup	Extra parametrar för konfigurering: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sensorjustering ▪ Räknare ▪ Användargränssnitt ▪ Krets för rengöring av elektroder ▪ WLAN-inställningar ▪ Säkerhetskopiering av data ▪ Administration

8.4 Skydda inställningarna från obehörig åtkomst


Följande skrivskyddsmöjligheter finns för att skydda mätenhetens konfiguration från obehöriga ändringar efter driftsättning:

- Skydda mot obehörig åtkomst av parametrar via åtkomstkod
- Skydda mot obehörig åtkomst av lokal drift via nyckellås
- Skydda mot obehörig åtkomst av mätenhet via skrivskyddsknapp

 För mer information om hur du skyddar inställningarna mot obehörig åtkomst, se enhetens användarinstruktioner.

9 Diagnosinformation

När mätenhetens självövervakande system upptäcker fel visas dessa som diagnosmeddelanden växelvis med driftdisplayen. Ett meddelande om åtgärder kan hämtas från diagnosmeddelandet. Det innehåller viktig information om felet.

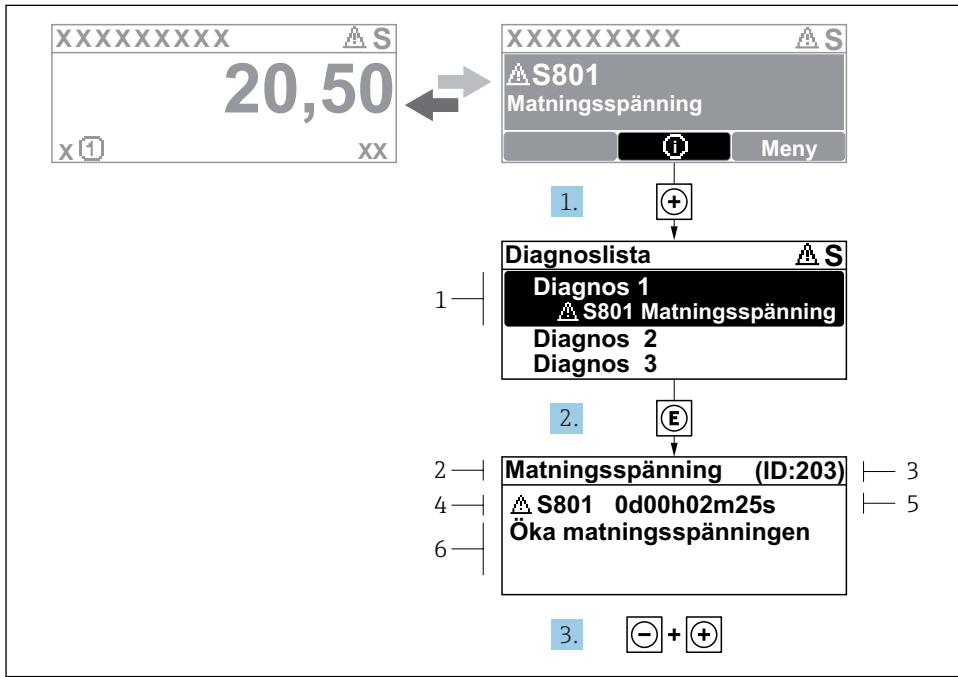

A0029431-SV

6 Åtgärdsmeddelande

- 1 Diagnosinformation
- 2 Kort text
- 3 Service-ID
- 4 Diagnos med diagnoskod
- 5 Drifttid vid händelsen
- 6 Åtgärder

1. I diagnosmeddelandet.
Tryck på **⊕** (symbolen ①).
↳ undermeny **Diagnostilista** öppnas.
2. Välj önskad diagnoshändelse med **⊕** eller **⊖** och tryck **E**.
↳ Åtgärdsmeddelandet öppnas.
3. Tryck på **⊖ + ⊕** samtidigt.
↳ Åtgärdsmeddelandet stängs.

www.addresses.endress.com
