


Kratka navodila za uporabo **Merilnik pretoka** **Proline 500**


FOUNDATION Fieldbus merilni pretvornik
z elektromagnetnim senzorjem

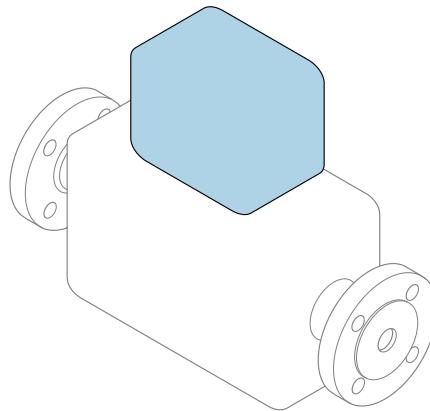

To so kratka navodila za uporabo; ta navodila v celoti **ne** nadomeščajo ustreznih obsežnejših navodil za uporabo (Operating Instructions).

Kratka navodila za uporabo, del 2/2: merilni pretvornik
Podajajo informacije o pretvorniku.

Kratka navodila za uporabo, del 1/2: senzor → 3

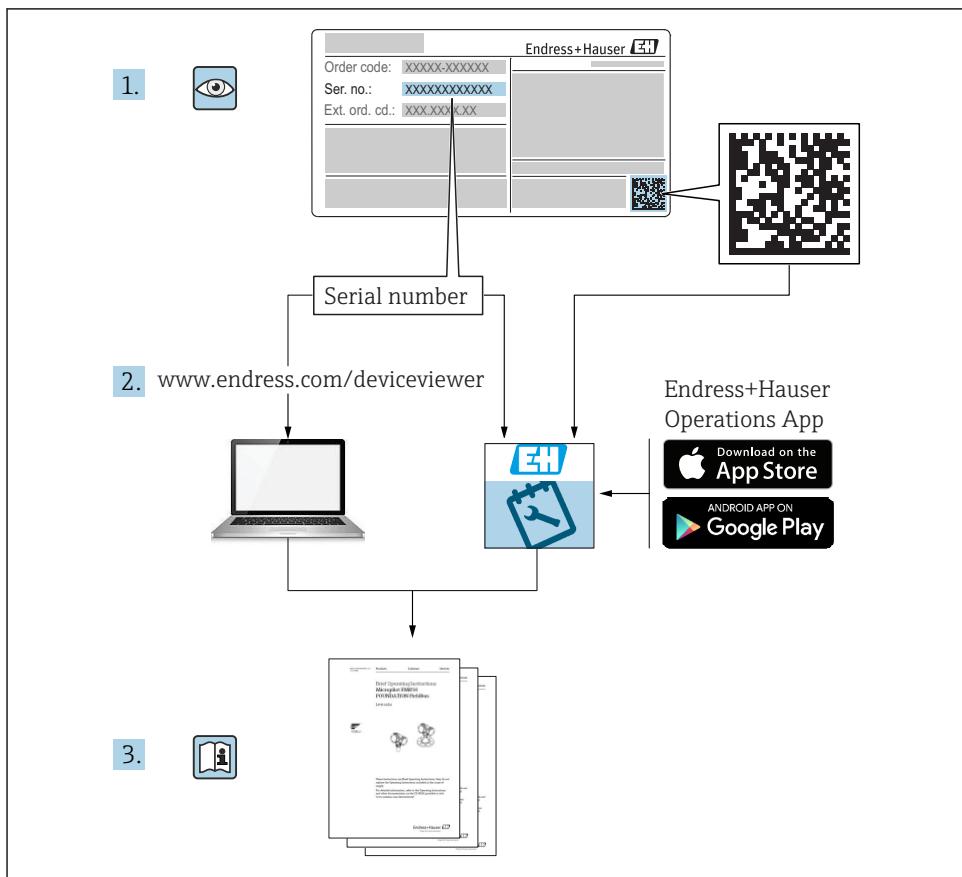

A0023555

Kratka navodila za uporabo merilnika pretoka

Naprava je sestavljena iz merilnega pretvornika in senzorja.

Postopek prevzema obeh komponent v obratovanje je opisan v dveh ločenih priročnikih, ki sestavlja Kratka navodila za uporabo merilnika pretoka:

- Kratka navodila za uporabo, 1. del: senzor
- Kratka navodila za uporabo, 2. del: merilni pretvornik

Pri prevzemu merilnika pretoka v obratovanje upoštevajte oboja Kratka navodila za uporabo, ker se vsebina priročnikov dopolnjuje:

Kratka navodila za uporabo, 1. del: senzor

Kratka navodila za uporabo senzorja so namenjena strokovnjakom, ki so zadolženi za inštalacijo merilne naprave.

- Prevzemna kontrola in identifikacija naprave
- Skladiščenje in transport
- Vgradnja

Kratka navodila za uporabo, 2. del: merilni pretvornik

Kratka navodila za uporabo pretvornika so namenjena strokovnjakom, ki so zadolženi za prevzem v obratovanje, nastavitev in določanje parametrov merilne naprave (do prve izvedene meritve).

- Opis naprave
- Vgradnja
- Električna vezava
- Možnosti posluževanja
- Integracija v sistem
- Prevzem v obratovanje
- Diagnostične informacije

Dodatna dokumentacija naprave

 Ta kratka navodila za uporabo so **Kratka navodila za uporabo, 2. del: merilni pretvornik**.

"Kratka navodila za uporabo, 1. del: senzor" so na voljo:

- na internetu: www.endress.com/deviceviewer
- pametni telefon ali tablica: *Endress+Hauser Operations App*

Podrobnejše informacije o napravi boste našli v dokumentu "Operating Instructions" in drugi dokumentaciji:

- na internetu: www.endress.com/deviceviewer
- pametni telefon ali tablica: *Endress+Hauser Operations App*

Kazalo vsebine

1 O dokumentu	5
1.1 Uporabljeni simboli	5
2 Osnovna varnostna navodila	7
2.1 Zahteve glede osebja	7
2.2 Namenska uporaba	7
2.3 Varstvo pri delu	8
2.4 Obratovalna varnost	8
2.5 Varnost naprave	8
2.6 Varnost informacijske tehnologije	8
2.7 Varnost informacijske tehnologije za napravo	9
3 Opis naprave	10
4 Vgradnja	11
4.1 Vgradnja ohišja merilnega pretvornika	11
4.2 Sukanje ohišja merilnika	13
4.3 Sukanje modula z displejem	14
4.4 Plombiranje pokrova	15
4.5 Po vgradnji pretvornika preverite	16
5 Električna vezava	17
5.1 Pogoji za priključitev	17
5.2 Vezava merilne naprave	25
5.3 Zagotovitev izenačevanja potencialov	33
5.4 Zagotovitev stopnje zaščite	37
5.5 Po vezavi preverite	37
6 Možnosti posluževanja	38
6.1 Pregled možnosti posluževanja	38
6.2 Struktura in funkcija menija za posluževanje	39
6.3 Dostop do menija za posluževanje prek lokalnega displeja	40
6.4 Dostop do menija za posluževanje z uporabo posluževalnega orodja	43
6.5 Dostop do menija za posluževanje prek web strežnika	43
7 Integracija v sistem	43
8 Prevzem v obratovanje	44
8.1 Kontrola delovanja	44
8.2 Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika	44
8.3 Nastavitev merilne naprave	45
8.4 Zaščita nastavitev pred nepooblaščenim dostopom	45
9 Diagnostične informacije	46

1 O dokumentu

1.1 Uporabljeni simboli

1.1.1 Varnostni simboli

Simbol	Pomen
	NEVARNOST! Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, bo imela za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.
	OPOZORILO! Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico smrt ali težke telesne poškodbe.
	PREDVIDNO! Ta simbol opozarja na nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, ima lahko za posledico srednje težke ali lažje telesne poškodbe.
	OPOMBA! Ta simbol opozarja na informacijo v zvezi s postopki in drugimi dejstvi, ki niso v neposredni povezavi z možnostjo telesnih poškodb.

1.1.2 Simboli posebnih vrst informacij

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Dovoljeno Dovoljeni postopki, procesi ali dejanja.		Preferenca Postopki, procesi ali dejanja, ki jim dajemo prednost pred drugimi.
	Prepovedano Prepovedani postopki, procesi ali dejanja.		Nasvet Označuje dodatno informacijo.
	Sklic na dokumentacijo		Sklic na stran
	Sklic na ilustracijo		Koraki postopka
	Rezultat koraka		Vizualni pregled

1.1.3 Elektro simboli

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Enosmerni tok		Izmenični tok
	Enosmerni in izmenični tok		Ozemljitveni priključek Prikluček, ki je s stališča posluževalca ozemljen prek ozemljilnega sistema.

Simbol	Pomen
	Zaščitni ozemljivitveni priključek (PE) Priključek, ki mora biti povezan z ozemljitvijo pred povezovanjem česar koli drugega. Ozemljitvene sponke so v napravi in zunaj naprave: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notranja ozemljitvena sponka: za povezavo zaščitne ozemljitve z električnim omrežjem ▪ Zunanja ozemljitvena sponka: za povezavo naprave z ozemljilnim sistemom postroja

1.1.4 Komunikacijski simboli

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Brezžično lokalno omrežje (Wireless Local Area Network, WLAN) Komunikacija prek brezžičnega lokalnega omrežja		LED-dioda Svetleča dioda ne sveti.
	LED-dioda Svetleča dioda sveti.		LED-dioda Svetleča dioda utripa.

1.1.5 Orodni simboli

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
	Torks		Ploski izvijač
	Križni izvijač		Imbus
	Viličasti ključ		

1.1.6 Simboli v ilustracijah

Simbol	Pomen	Simbol	Pomen
1, 2, 3 ...	Številke komponent		Koraki postopka
A, B, C ...	Pogledi		Prerezi
	Nevarno območje		Varno območje (nenevarno območje)
	Smer pretoka		

2 Osnovna varnostna navodila

2.1 Zahteve glede osebja

Posluževalno osebje mora izpolnjevati te zahteve:

- ▶ Osebje morajo sestavljati za to specifično funkcijo in nalogu usposobljeni specialisti.
- ▶ Biti morajo pooblaščeni s strani lastnika/upravitelja postroja.
- ▶ Seznanjeni morajo biti z relevantno lokalno zakonodajo.
- ▶ Pred začetkom del mora osebje prebrati in razumeti navodila v tem dokumentu, morebitnih dopolnilnih dokumentih in certifikatih (odvisno od aplikacije).
- ▶ Slediti morajo navodilom in osnovnim pogojem.

2.2 Namenska uporaba

Uporaba in mediji

Merilna naprava, opisana v teh Kratkih navodilih za uporabo, je namenjena izključno merjenju pretoka tekočin z električno prevodnostjo najmanj $5 \mu\text{S}/\text{cm}$.

Če je bila naročena ustrezna izvedba, lahko naprava meri tudi potencialno eksplozivne, gorljive, strupene ali oksidirajoče medije.

Merilne naprave, ki so namenjene uporabi v nevarnih območjih, za higienске aplikacije ali v primeru povečane nevarnosti zaradi procesnega tlaka, so na tipski ploščici ustrezno označene.

Da zagotovite, da bo merilnik ves čas uporabe ostal v ustremnem stanju:

- ▶ Upoštevajte navedeno tlačno in temperaturno območje.
- ▶ Merilno napravo uporabljajte povsem v skladu s podatki, navedenimi na tipski ploščici, in splošnimi pogoji, ki so navedeni v navodilih za uporabo in v dodatni dokumentaciji.
- ▶ Na tipski ploščici naprave preverite, ali je njena uporaba na želeni način v nevarnem območju dovoljena (npr. protieksplozijska zaščita, varnost tlačnih posod).
- ▶ Merilno napravo uporabljajte samo za meritev medijev, proti katerim so omočeni deli merilne naprave ustrezno odporni.
- ▶ Če merilne naprave ne uporabljate v območju atmosferskih temperatur, morate nujno upoštevati ustrezne osnovne pogoje, navedene v dokumentaciji naprave.
- ▶ Merilno napravo trajno zaščitite pred korozijo zaradi vplivov iz okolja.

Nepravilna uporaba

Z nemensko uporabo lahko ogrozite varnost. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane zaradi nepravilne ali nemenske rabe.

OPOZORILO

Nevarnost porušitve zaradi jedkih ali abrazivnih medijev in pogojev okolice!

- ▶ Preverite, ali je material senzorja odporen proti procesnemu mediju.
- ▶ Prepričajte se, da so odporni vsi materiali, ki v procesu pridejo v stik z medijem.
- ▶ Upoštevajte navedeno tlačno in temperaturno območje.

OBVESTILO**V primeru dvoma:**

- Endress+Hauser nudi pomoč pri ugotavljanju korozjske odpornosti omočenih materialov proti posebnim medijem in medijem za čiščenje, vendar za to ne jamči in ne sprejema odgovornosti, saj lahko majhne spremembe temperature, koncentracije ali ravnih onesnaženosti v procesu vplivajo na korozjsko odpornost.

Druga tveganja**▲ OPOZORILO****Površine se lahko segrejejo zaradi elektronike in medija. Nevarnost opeklín!**

- Pri povišanih temperaturah medija poskrbite za zaščito pred dotikom, da preprečite opeklíne.

2.3 Varstvo pri delu

Pri delu na napravi ali z njo:

- Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo, skladno z zahtevami lokalne zakonodaje.

Pri varjenju na cevovodu:

- Varilnega aparata ne ozemljite prek merilne naprave.

Če z mokrimi rokami delate na napravi ali z napravo:

- Nosite rokavice zaradi povečanega tveganja električnega udara.

2.4 Obratovalna varnost

Nevarnost poškodb

- Naprava naj obratuje le pod ustrezнимi tehničnimi in varnostnimi pogoji.
- Za neoporečno delovanje naprave je odgovorno posluževalno osebje.

2.5 Varnost naprave

Ta merilnik je zasnovan skladno z dobro inženirsko prakso, da ustreza najsodobnejšim varnostnim zahtevam. Bil je preizkušen in je tovarno zapustil v stanju, ki omogoča varno uporabo.

Izpolnjuje splošne varnostne in zakonodajne zahteve. Skladen je tudi z zahtevami direktiv EU, navedenimi v za to napravo specifični EU-izjavi o skladnosti. Endress+Hauser to potrjuje z oznako CE na napravi.

2.6 Varnost informacijske tehnologije

Naša garancija velja le v primeru inštalacije in uporabe naprave v skladu z Navodili za uporabo (dokument "Operating Instructions"). Izdelek je opremljen z varnostnimi mehanizmi za zaščito pred neželenimi spremembami nastavitev.

Uporabniki morajo sami poskrbeti za ukrepe na področju informacijske tehnologije, skladne s svojimi varnostnimi standardi, ki bodo zagotavljali dodatno varovanje naprave in prenosa podatkov.

2.7 Varnost informacijske tehnologije za napravo

Naprava ima vrsto posebnih funkcij v podporo zaščitnim ukrepom na strani upravitelja postroja. Te funkcije lahko nastavi uporabnik in pri pravilni uporabi zagotavljajo večjo varnost med obratovanjem.




Za podrobnejše informacije o varnosti informacijske tehnologije za napravo glejte obsežnejša navodila za uporabo naprave, dokument "Operating Instructions".

3 Opis naprave

Merilni sistem je sestavljen iz merilnega pretvornika Proline 500 in elektromagnetnega senzorja Promag.

Merilni pretvornik in senzor sta nameščena na različnih mestih. Povezana sta z dvema povezovalnima kabloma.

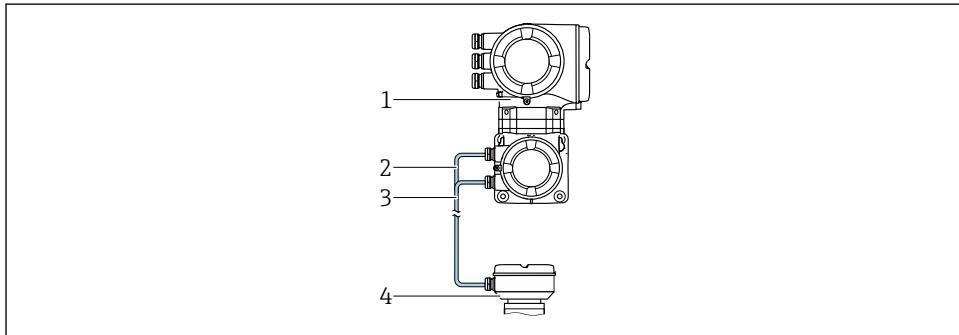

- 1 Merilni pretvornik z integriranim modulom ISEM (inteligentni elektronski modul senzorja)
- 2 Tuljavni kabel
- 3 Signalni kabel
- 4 Ohišje za priključitev senzorja

 Za podroben opis naprave glejte dokument "Operating Instructions".

4 Vgradnja

 Za podrobne informacije v zvezi z vgradnjo senzorja glejte kratka navodila za uporabo senzorja, dokument Brief Operating Instructions. →  3

4.1 Vgradnja ohišja merilnega pretvornika

POZOR

Previsoka temperatura okolice!

Nevarnost pregretja elektronike in deformacij ohišja.

- ▶ Poskrbite, da najvišja dovoljena temperatura okolice ne bo prekoračena .
- ▶ Pri uporabi na prostem preprečite izpostavljenost neposredni sončni svetlobi in vremenskim vplivom, predvsem v toplem podnebju.

POZOR


Prekomerna obremenitev lahko poškoduje ohišje!

- ▶ Preprečite prekomerne mehanske obremenitve.

Možna sta naslednja načina pritrditve merilnega pretvornika:

- Montaža na steber
- Montaža na steno

4.1.1 Montaža na steno

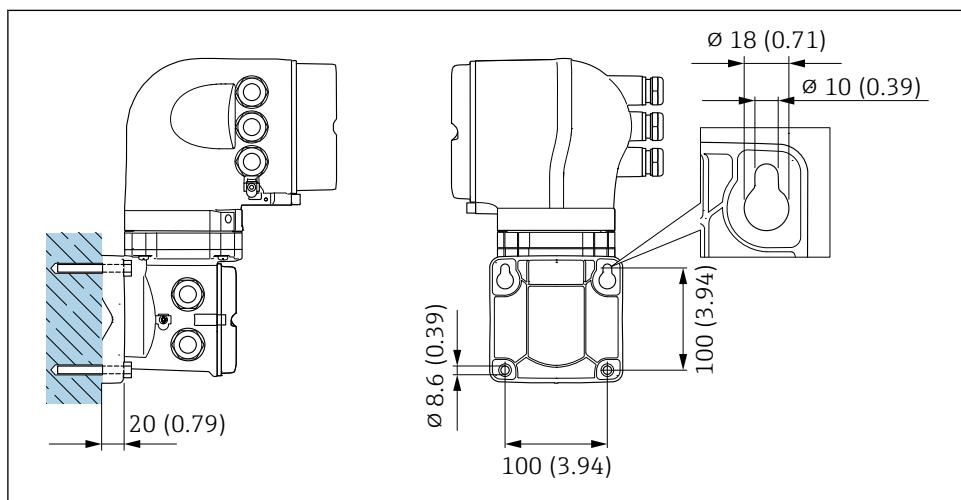

 1 Enota: mm (in)


4.1.2 Montaža na steber

⚠️ OPOZORILO

Postavka produktne strukture "Ohišje merilnega pretvornika", opcija L "lito, nerjavno jeklo": merilni pretvorniki z litim ohišjem so zelo težki.

Za stabilnost morajo biti vgrajeni na varen in fiksen steber.

► Merilni pretvornik montirajte na stabilno površino varnega in fiksnega stebra.

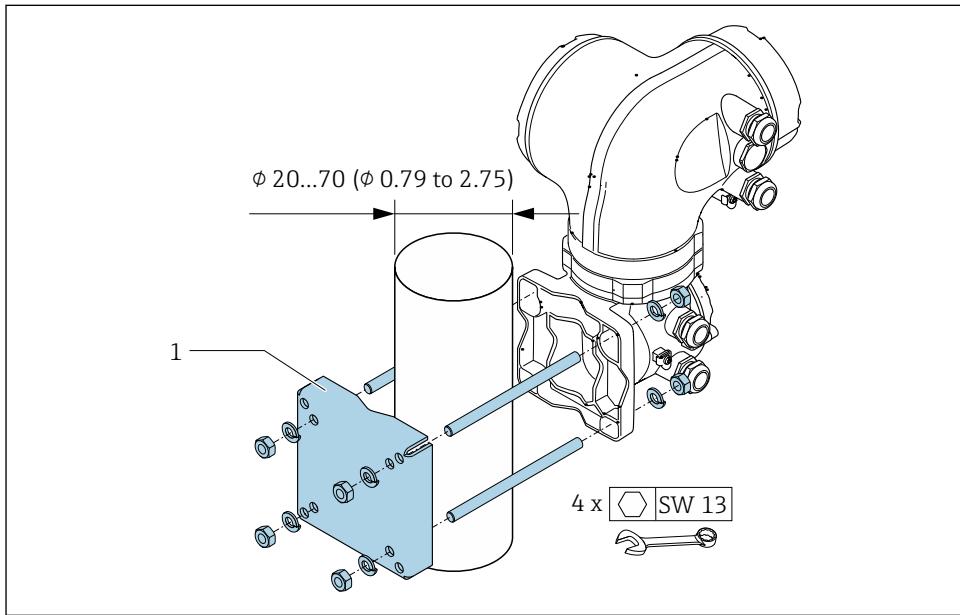


A0029057

Fig. 2 Enota: mm (in)

4.2 Sukanje ohišja merilnika

Če je potrebno, lahko zaradi lažjega dostopa do prostora s priključnimi sponkami ali do modula z displejem, zasukate ohišje merilnika.

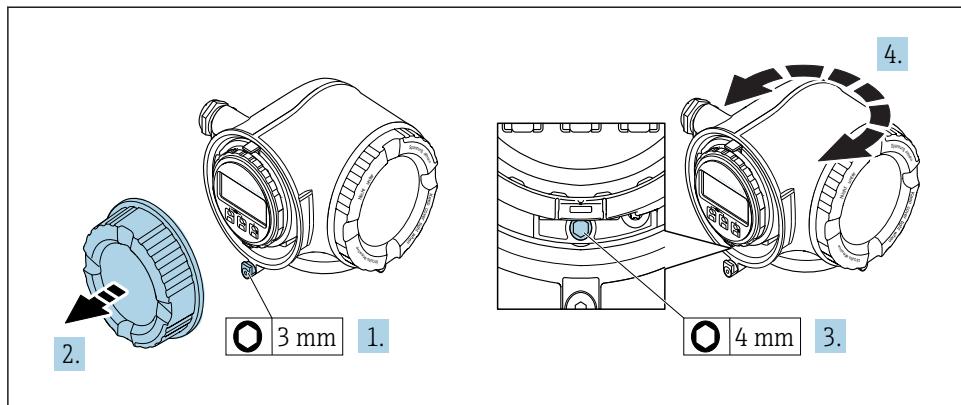


A0029993

1. Odvisno od različice naprave: sprostite pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.
2. Odvijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
3. Sprostite pritrdilni vijak.
4. Zasukajte ohišje v želeni položaj.
5. Privijte varovalni vijak.
6. Privijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
7. Odvisno od različice naprave: fiksirajte pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.

4.3 Sukanje modula z displejem

Zaradi udobnejšega odčitavanja z displeja ali posluževanja lahko modul z displejem zasukate.

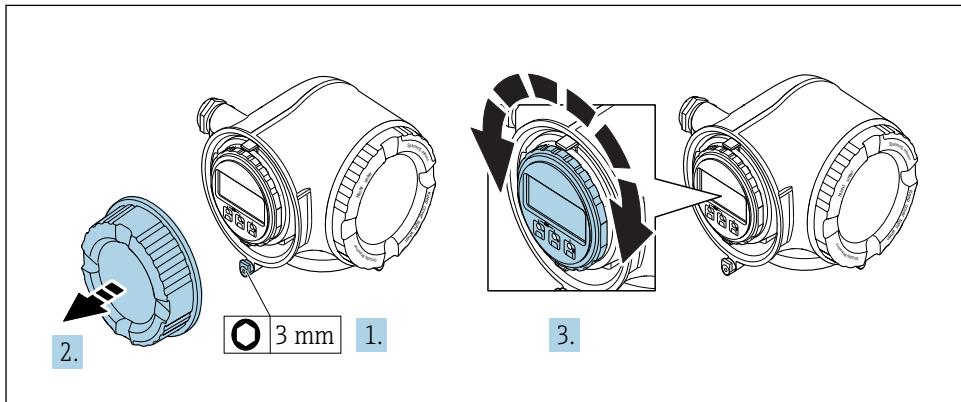

A0030035

1. Odvisno od različice naprave: sprostite pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.
2. Odvijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
3. Zasukajte modul z displejem v želen položaj: največ $8 \times 45^\circ$ v vsako stran.
4. Privijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
5. Odvisno od različice naprave: fiksirajte pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.


4.4 Plombiranje pokrova

OBVESTILO

Kataloška koda za , opcija L "lito, nerjavno jeklo": V pokrovu ohišja merilnega pretvornika je izvrtina za plombiranje pokrova.

Pokrov lahko plombirate z vijaki in verižico ali s kablom, ki ga priskrbite sami.

- Priporočamo vam uporabo kablov ali verižic iz nerjavnega jekla.
- Če je na ohišju nanesena prevleka, vam priporočamo uporabo toplotno skrčljive cevke za zaščito laka na ohišju.

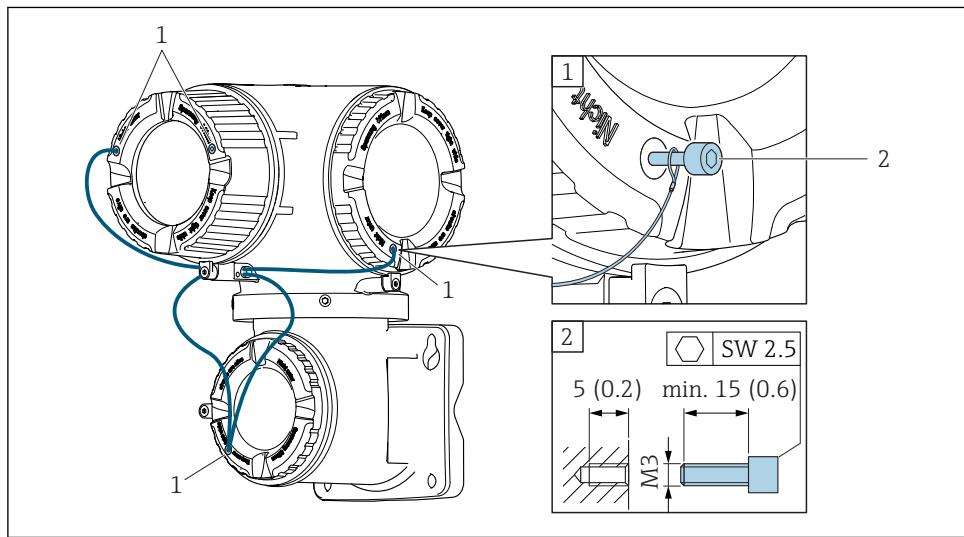

- 1 Izvrtina v pokrovu za pritrdilni vijak
- 2 Varovalni vijak za pečatenje pokrova

4.5 Po vgradnji pretvornika preverite

Kontrola po vgradnji je nujna po naslednjih opravilih:

- Montaža ohišja merilnega pretvornika:
 - Montaža na steber
 - Montaža na steno
- Sukanje ohišja merilnika
- Sukanje modula z displejem

Ali je merilnik nepoškodovan (vizualni pregled)?	<input type="checkbox"/>
Sukanje ohišja merilnega pretvornika:	
<ul style="list-style-type: none">■ Ali je varovalni vijak dobro zategnjen?■ Ali je pokrov prostora s priključnimi sponkami dobro privit?■ Ali je pritrdirilna sponka dobro zategnjena?	<input type="checkbox"/>
Sukanje modula z displejem:	
<ul style="list-style-type: none">■ Ali je pokrov prostora s priključnimi sponkami dobro privit?■ Ali je pritrdirilna sponka dobro zategnjena?	<input type="checkbox"/>
Montaža na steber ali na steno:	
Ali so pritrdirilni vijaki dobro zategnjeni?	<input type="checkbox"/>

5 Električna vezava

OBVESTILO

Merilna naprava nima notranjega ločilnega stikala.

- ▶ Merilno napravo zato opremite s stikalom ali ločilnim stikalom, da boste lahko priključni kabel preprosto odklopili od omrežja.
- ▶ Čeprav ima merilna naprava svojo varovalko, je treba v sistemu poskrbeti za dodatno nadtokovno zaščito (največ 10 A).

5.1 Pogoji za priključitev

5.1.1 Potrebna orodja

- Za kabelske uvodnice: uporabite ustrezno orodje
- Za varovalno sponko: imbus ključ 3 mm
- Klešče za odstranjevanje izolacije
- Pri uporabi mehkožilnih kablov: klešče za stiskanje votlic
- Za odstranjevanje vodnikov iz sponk: raven izvijač ≤ 3 mm (0.12 in)

5.1.2 Zahteve za priključni kabel

Povezovalni kabli, ki jih priskrbi stranka, morajo izpolnjevati spodnje zahteve.

Električna varnost

V skladu z nacionalnimi predpisi

Ozemljitveni kabel

Kabel $\geq 2.08 \text{ mm}^2$ (14 AWG)

Impedanca ozemljitve mora biti manjša kot 1Ω .

Dovoljeno temperaturno območje

- Upoštevajte veljavno nacionalno zakonodajo in smernice na področju inštalacij.
- Kabli morajo biti ustrezni za pričakovane najnižje in najvišje temperature.

Napajalni kabel

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Premer kabla

- Priložene kabelske uvodnice:
 $M20 \times 1,5$ s kablom $\varnothing 6$ do 12 mm (0.24 do 0.47 in)
- Vzmetne priključne sponke: primerne za mehkožilne vodnike in mehkožilne vodnike z votlicami.
Presek vodnika 0.2 do 2.5 mm^2 (24 do 12 AWG).

Signalni kabel

FOUNDATION Fieldbus

Sukana oklopljena parica.

 Za več informacij o načrtovanju in izvedbi omrežij FOUNDATION Fieldbus glejte:

- Navodila za uporabo "FOUNDATION Fieldbus Overview" (BA00013S)
- FOUNDATION Fieldbus Guideline
- IEC 61158-2 (MBP)

Tokovni izhod 0/4 do 20 mA

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Impulzni/frekvenčni/preklopni izhod

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Relejski izhod

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Tokovni vhod 0/4 do 20 mA

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

Statusni vhod

Zadostuje standardni instalacijski kabel.

5.1.3 Povezovalni kabel

Signalni kabel

Standarden kabel	$3 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG) s skupnim bakrenim opletom ($\varnothing \sim 9.5 \text{ mm}$ (0.37 in)) in posamično opleteni vodniki
Kabel za funkcijo zaznavanja praznih cevi (EPD)	$4 \times 0.38 \text{ mm}^2$ (20 AWG) s skupnim bakrenim opletom ($\varnothing \sim 9.5 \text{ mm}$ (0.37 in)) in posamično opleteni vodniki
Upornost vodnika	$\leq 50 \Omega/\text{km}$ (0.015 Ω/ft)
Kapacitivnost: vodnik/oplet	$\leq 420 \text{ pF/m}$ (128 pF/ft)
Dolžina kabla (maks.)	Odvisno od električne prevodnosti medija, maks. 200 m (656 ft)
Dolžine kablov, ki so na voljo za naročilo	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) ali spremenljiva dolžina do največ 200 m (656 ft)
Obratovalna temperatura	-20 do +80 °C (-68 do +176 °F)

Tuljavni kabel

Standarden kabel	$3 \times 0.75 \text{ mm}^2$ (18 AWG) s skupnim bakrenim opletom ($\varnothing \sim 9 \text{ mm}$ (0.35 in)) in posamično opleteni vodniki
Upornost vodnika	$\leq 37 \Omega/\text{km}$ (0.011 Ω/ft)

Kapacitivnost: vodnik/vodnik, oplet ozemljen	≤120 pF/m (37 pF/ft)
Dolžina kabla (maks.)	Ovisno od električne prevodnosti medija, maks. 200 m (656 ft)
Dolžine kablov, ki so na voljo za naročilo	5 m (15 ft), 10 m (32 ft), 20 m (65 ft) ali spremenljiva dolžina do največ 200 m (656 ft)
Obratovalna temperatura	-20 do +80 °C (-68 do +176 °F)
Preizkusna napetost za izolacijo kabla	≤ AC 1433 V rms 50/60 Hz ali ≥ DC 2026 V

5.1.4 Razpored priključnih sponk

Merilni pretvornik: napajalna napetost, vhod/izhodi

Razpored priključnih sponk vhodov in izhodov je odvisen od naročene verzije naprave. Razpored priključnih sponk za napravo je naveden na nalepki na pokrovu priključnih sponk.

Napajalna napetost		Vhod/izhod 1		Vhod/izhod 2		Vhod/izhod 3		Vhod/izhod 4	
1 (+)	2 (-)	26 (A)	27 (B)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)	20 (+)	21 (-)
Razpored priključnih sponk, odvisen od naprave: nalepka na pokrovu priključnih sponk.									

Prevornik in ohišje za priključitev senzorja: povezovalni kabel

Senzor in merilni prevornik, ki sta nameščena na različnih mestih, sta povezana s povezovalnim kablom. Kabel je povezan v ohišju za priključitev senzorja in v ohišju merilnega prevornika.

 Razpored priključnih sponk in priključitev povezovalnega kabla → [25](#).

5.1.5 Priprava merilne naprave

Izvedite korake v naslednjem vrstnem redu:

- Vgradite senzor in prevornik.
- Ohišje za priključitev, senzor: priključite povezovalni kabel.
- Prevornik: priključite povezovalni kabel.
- Prevornik: priključite signalni kabel in napajalni kabel.

OBVESTILO

Nezadostno tesnjenje ohišja!

Slabo tesnjenje ohišja lahko vpliva na zanesljivost delovanja merilnika.

► Uporabite kabelske uvodnice, ki ustrezajo dani stopnji zaščite.

- Po potrebi odstranite slepi čep.

2. Če je merilna naprava dobavljena brez kabelskih uvodnic:
Uporabite lastne, povezovalnemu kablu ustrezne kabelske uvodnice.
3. Če ste z merilnikom dobili tudi kabelske uvodnice:
Upoštevajte zahteve v zvezi s povezovalnimi kabli →  17.

5.1.6 Priprava priključnega kabla

Pri pripravi kablov za priključitev bodite pozorni na tole:

1. Kabel elektrod:
Pazite, da se na strani senzorja votlice ne dotikajo opletov vodnikov. Najmanjša razdalja = 1 mm (izjema: zelen kabel "GND")
2. Tuljavni kabel:
En vodnik trižilnega kabla odrežite v predelu ojačitve jedra. Za priključitev potrebujete le dva vodnika.
3. Za kable s finožičnimi vodniki (mehkožilne kable):
Na vodnike namestite votlice.

Priprava priključnega kabla: Promag H*Merilni pretvornik*

Kabel elektrod	Tuljavni kabel
<p>A</p> <p>B</p> <p>A0029543</p>	<p>A</p> <p>B</p> <p>A0029544</p>







Enota: mm (in)

A = zaključite kabel

B = na finožične vodnike namestite votlice (mehkožilni kabli)



1 = rdeče votlice, ϕ 1.0 mm (0.04 in)2 = bele votlice, ϕ 0.5 mm (0.02 in)

Senzor

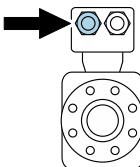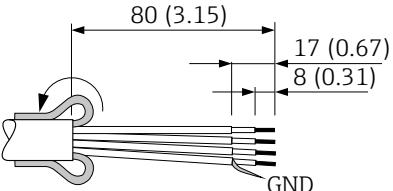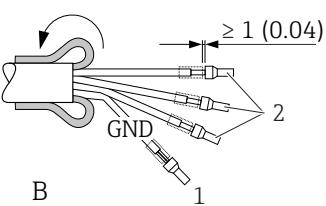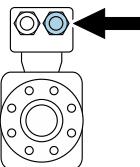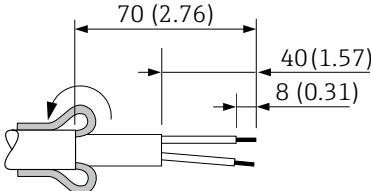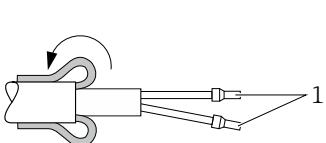Kabel elektrod	Tuljavni kabel
  A  B	  A  B
A0029438	A0029439

Enota: mm (in)
A = zaključite kabel
B = na finožične vodnike namestite votlice (mehkožilni kabli)
1 = rdeče votlice, ϕ 1.0 mm (0.04 in)
2 = bele votlice, ϕ 0.5 mm (0.02 in)

Priprava priključnega kabla: Promag P in Promag W**Merilni pretvornik**

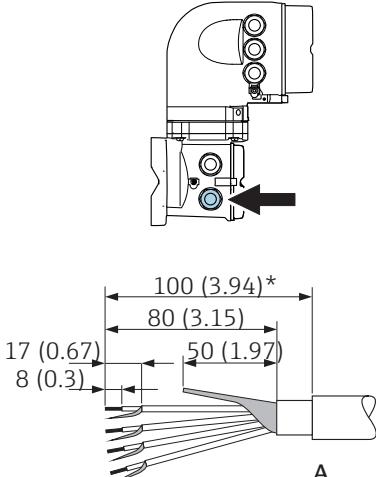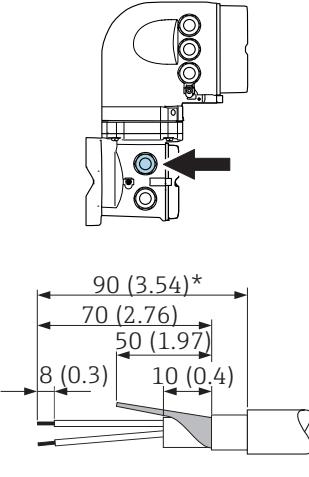Kabel elektrod	Tuljavni kabel
 <p>A</p> <p>100 (3.94)* 80 (3.15) 50 (1.97) 17 (0.67) 8 (0.3)</p> <p>A</p>	 <p>A</p> <p>90 (3.54)* 70 (2.76) 50 (1.97) 8 (0.3) 10 (0.4)</p> <p>A</p>

Enota: mm (in)

A = zaključite kabel

B = na finožične vodnike namestite votlice (mehkožilni kabli)

1 = rdeče votlice, ϕ 1.0 mm (0.04 in)

2 = bele votlice, ϕ 0.5 mm (0.02 in)

* = Odstranjevanje izolacije samo pri ojačanih kablih

A0029326 A0029329

Senzor

Merilni prevornik	Tuljavni kabel
<p>A</p> <p>B</p>	<p>A</p> <p>B</p>
A0029336	A0029337

Enota: mm (in)

A = zaključite kabel

B = na finožične vodnike namestite votlice (mehkožilni kabli)

1 = rdeče votlice, ϕ 1.0 mm (0.04 in)2 = bele votlice, ϕ 0.5 mm (0.02 in)

* = Odstranjevanje izolacije samo pri ojačanih kablih

5.2 Vezava merilne naprave

OBVESTILO

Nepravilen priklop naprave lahko zmanjša električno varnost!

- ▶ Električno priključitev naj opravi ustrezno usposobljen specialist.
- ▶ Upoštevati morate ustrezne nacionalne predpise za električne instalacije.
- ▶ Upoštevajte lokalne predpise za varstvo pri delu.
- ▶ Zaščitni vodnik priključite pred vsemi ostalimi kabli \oplus .
- ▶ Za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi upoštevajte informacije v ločeni Ex dokumentaciji naprave.

5.2.1 Priključitev povezovalnega kabla


⚠️ OPOZORILO

Nevarnost poškodb elektronskih komponent!


- ▶ Priklučite senzor in merilni pretvornik v isto točko sistema za izenačevanje potencialov.
- ▶ Senzor priključite vedno le na merilni pretvornik z enako serijsko številko.
- ▶ Ozemljite ohišje za priključitev senzorja prek zunanje vijačne sponke.

Razpored priključnih sponk za povezovalni kabel

Proline Promag H

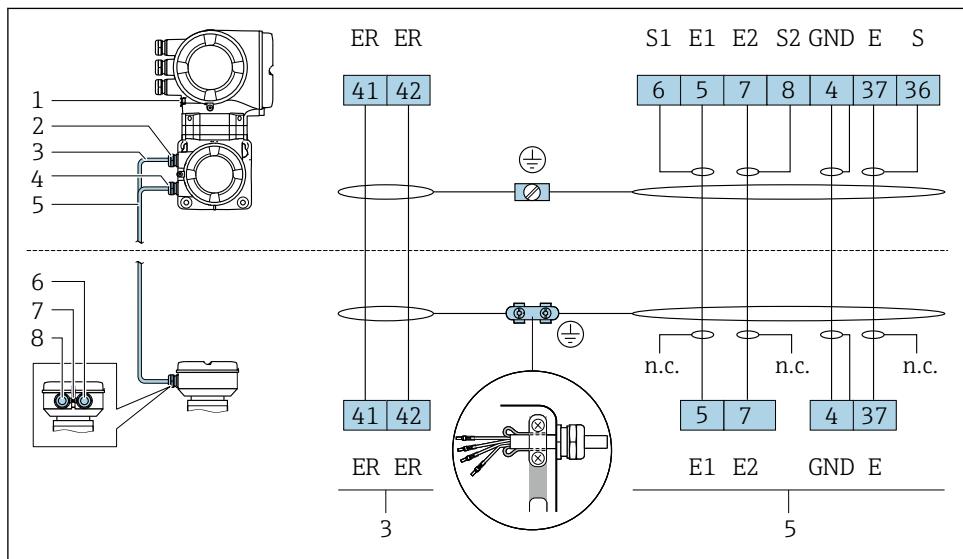

- 1 Tuljavni kabel
- 2 Signalni kabel

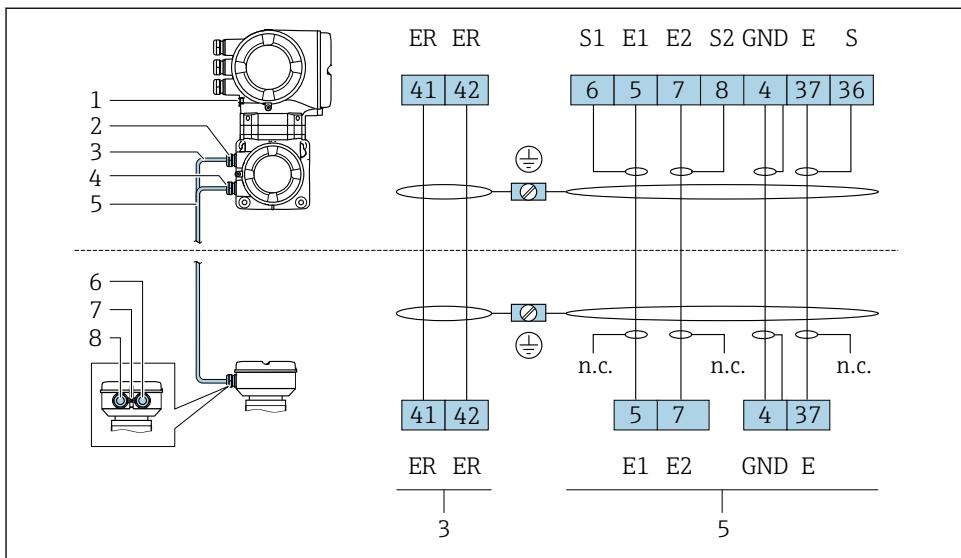Proline Promag P in Promag W

A0029145

- 1 Tuljavnii kabel
2 Signalni kabel

Priklučitev povezovalnega kabla na ohišje za priključitev senzorja


Priklučitev na priključne sponke s postavko produktne strukture "Ohišje"	Na voljo za senzor
Opcija A "alu. barvano"	→ 27 Promag P, W
Opcija D "polikarbonat"	→ 27 Promag W
Opcija L "lito, nerjavno"	→ 27 Promag P

Priklučitev na priključne sponke s postavko produktne strukture "Ohišje"	Na voljo za senzor
Opcija B "nerjavno, higienško"	→ 28 PromagH

Priklučitev povezovalnega kabla na merilni pretvornik

Kabel priključite na priključne sponke merilnega pretvornika → 29.

Povezava ohišja za priključitev senzorja s priključnimi sponkami

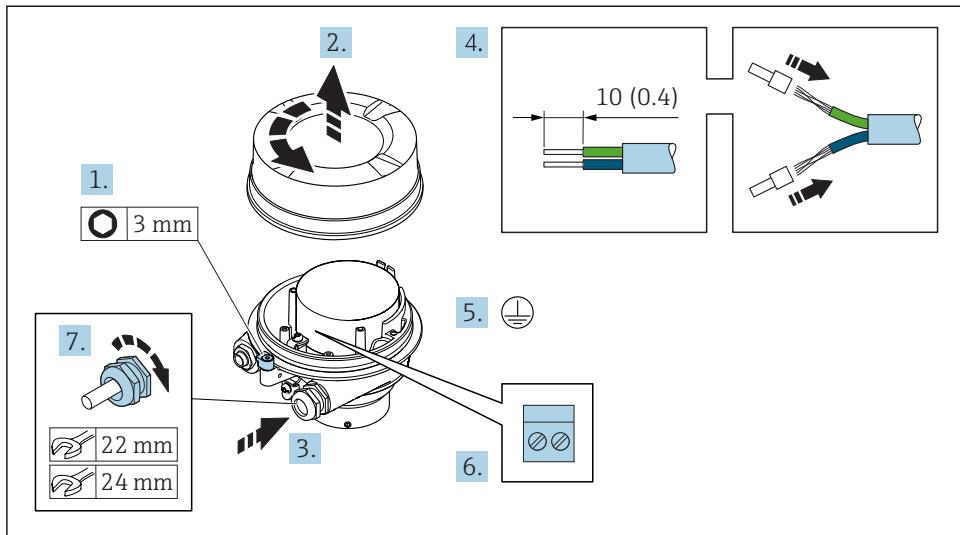

A0029612

1. Sprostite pritrdilno sponko pokrova ohišja.
2. Odvijte pokrov ohišja.
3. Potisnite kabel skozi uvodnico. Da zagotovite tesnost, ne odstranite tesnilnega obroča.
4. Odstranite izolacijo na kablu in na koncih žic. Pri mehkožilnih kablih namestite votlice.
5. Priključite zaščitni vodnik.
6. Priključite kabelske vodnike na ustrezne sponke → 25.
7. Trdno privijte kabelske uvodnice.
 - ↳ Postopek priključitve povezovalnih kablov je tako dokončan.


OPOZORILO

Izničenje stopnje zaščite ohišja zaradi nezadostnega tesnjena ohišja.

- Navoj na pokrovu privijte brez uporabe maziv. Navoji pokrova so prevlečeni s suhim mazivom.

8. Privijte pokrov ohišja.
9. Zategnjite pritrdilno sponko pokrova ohišja.


Povezava ohišja za priključitev senzorja s priključnimi sponkami

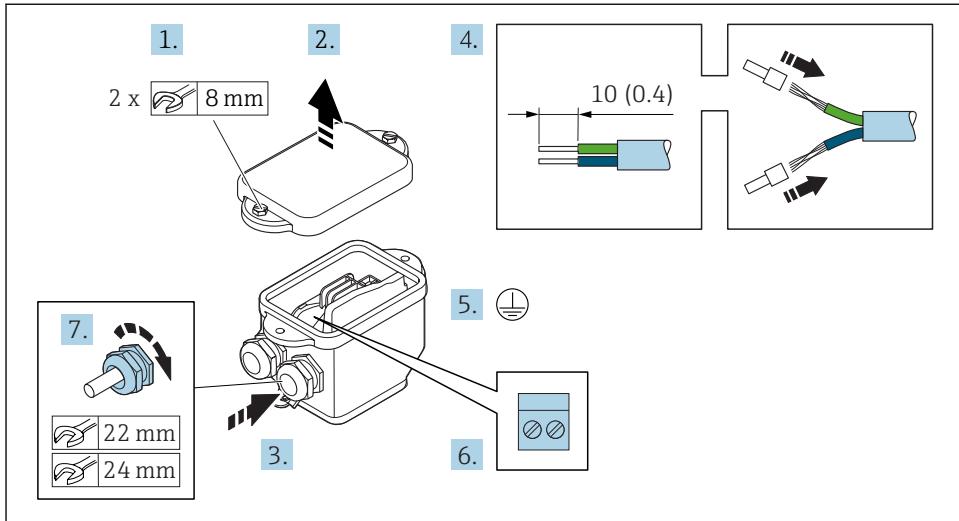

A0029617

1. Sprostite pritrdilni vijak pokrova ohišja.
2. Odprite pokrov ohišja.
3. Potisnite kabel skozi uvodnico. Da zagotovite tesnost, ne odstranite tesnilnega obroča.
4. Odstranite izolacijo na kablu in na koncih žic. Pri mehkožilnih kablih namestite votlice.
5. Priključite zaščitni vodnik.
6. Priključite kabelske vodnike na ustrezne sponke → 25.
7. Trdno privijte kabelske uvodnice.
↳ Postopek priključitve povezovalnih kablov je tako dokončan.
8. Zaprite pokrov ohišja.
9. Zategnjite pritrdilni vijak pokrova ohišja.


Priklopitev povezovalnega kabla na merilni prevornik

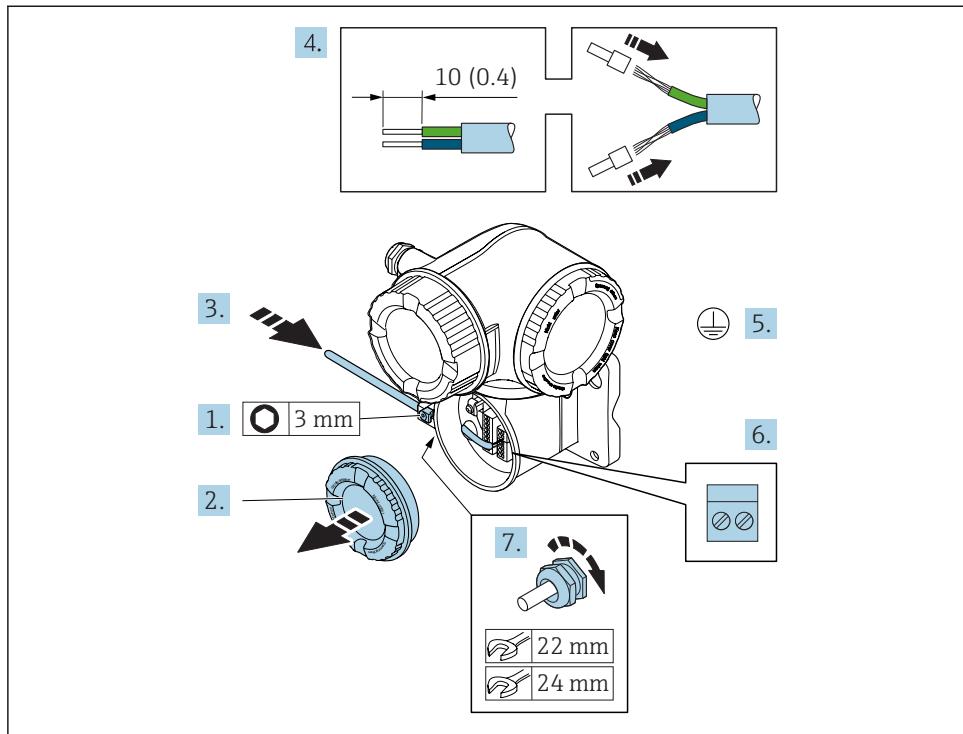

A0029592


- Sprostite pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.
- Odvijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
- Potisnite kabel skozi uvodnico. Da zagotovite tesnost, ne odstranite tesnilnega obroča.
- Odstranite izolacijo na kablu in na koncih žic. Pri mehkožilnih kablih namestite tudi votlice.
- Priklopite zaščitni vodnik.
- Priklopite kabel na ustrezne priključne sponke → 25.
- Trdno privijte kabelske uvodnice.
↳ Postopek priključitve povezovalnih kablov je tako dokončan.
- Privijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
- Zategnjite pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.
- Po priključitvi povezovalnih kablov:
Priklopite signalni in napajalni kabel → 30.

5.2.2 Priključitev signalnega in napajalnega kabla

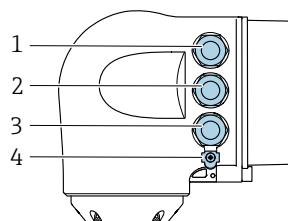


A0026781

- 1 Priključna sponka za napajalno napetost
- 2 Priključna sponka za prenos signala, vhod/izhod
- 3 Priključna sponka za prenos signala, vhod/izhod ali priključna sponka za omrežno povezavo prek servisnega vmesnika (CDI-RJ45)
- 4 Zaščitni ozemljitveni priključek (PE)

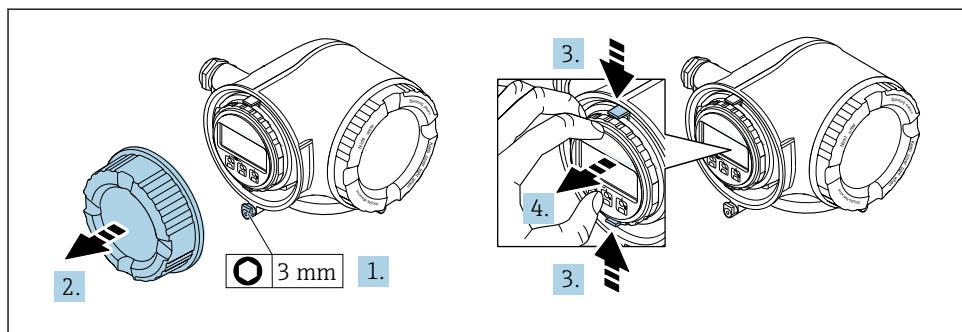


A0029813

1. Sprostite pritrdilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.
2. Odvijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.
3. Stisnite skupaj jezička na držalu modula z displejem.
4. Odstranite držalo modula z displejem.

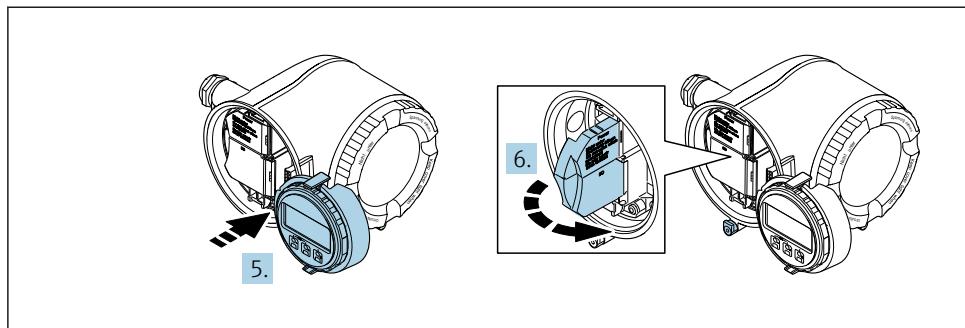


A0029814

5. Namestite držalo na rob prostora za elektroniko.
6. Odprite pokrov priključnih sponk.

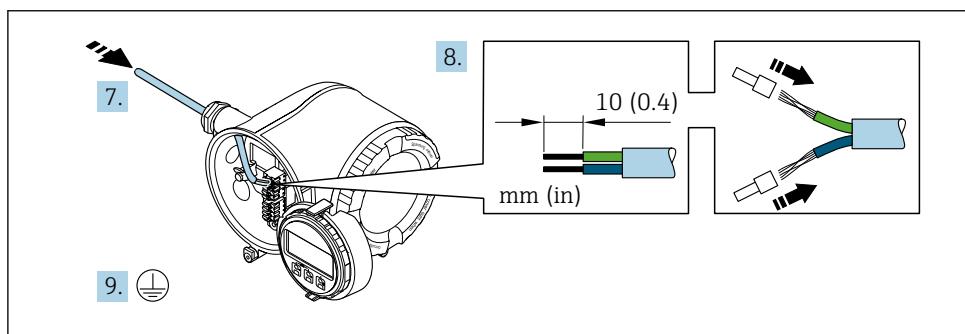

A0029815

7. Potisnite kabel skozi uvodnico. Da zagotovite tesnost, ne odstranite tesnilnega obroča.
8. Odstranite izolacijo na kablu in na koncih žic. Pri mehkožilnih kablih namestite tudi votlice.
9. Priklučite zaščitni vodnik.

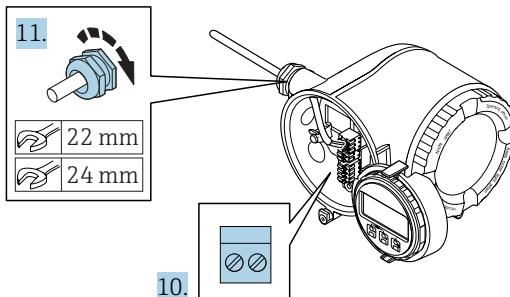

A0029816

10. Priključite kabelske vodnike na ustrezne sponke .

↳ **Razpored priključnih sponk signalnega kabla:** Razpored priključnih sponk za napravo je naveden na nalepki na pokrovu priključnih sponk.
Razpored priključnih sponk za napajanje: Nalepka na pokrovu priključnih sponk ali .

11. Trdno privijte kabelske uvodnice.

↳ Postopek priključitve kabla je dokončan.

12. Zaprite pokrov priključnih sponk.

13. Namestite držalo modula z displejem v prostor za elektroniko.

14. Privijte pokrov prostora s priključnimi sponkami.

15. Zategnite pritrtilno sponko pokrova prostora s priključnimi sponkami.

5.3 Zagotovitev izenačevanja potencialov

5.3.1 Proline Promag H

 Pri napravah, ki so namenjene uporabi v nevarnih območjih, upoštevajte smernice v Ex dokumentaciji (XA).

Kovinski procesni priključki

Izenačevanje potencialov je običajno zagotovljeno z uporabo neposredno na senzor montiranih kovinskih procesnih priključkov, ki so v stiku z medijem. V takih primerih v splošnem dodatni ukrepi za izenačevanje potencialov niso potrebni.


Plastični procesni priključki

Pri plastičnih procesnih priključkih je potrebna uporaba dodatnih ozemljitvenih obročev ali procesnih priključkov z integrirano ozemljitveno elektrodo za izenačitev potenciala med senzorjem in medijem. Če ni zagotovljeno izenačevanje potencialov, lahko to vpliva na merilno točnost ali povzroči uničenje senzorja zaradi elektrokemične razgradnje elektrod.

Pri uporabi ozemljitvenih obročev upoštevajte naslednje:

- Odvisno od naročene opcije so pri nekaterih procesnih priključkih namesto ozemljitvenih obročev uporabljeni plastični disk. Ti plastični disk imajo samo vlogo distančnikov in ne izenačujejo potencialov. Pomembno vlogo imajo tudi pri zatesnitvi stika med senzorjem in priključkom. Pri procesnih priključkih brez kovinskih ozemljitvenih obročev zato nikoli ne odstranjujte teh plastičnih diskov/tesnil in poskrbite, da bodo vedno nameščeni!
- Ozemljitveni obroči so na voljo kot pribor pri podjetju Endress+Hauser. Pri naročanju pazite, da bodo ozemljitveni obroči združljivi z materialom elektrod, saj lahko sicer pride do uničenja elektrod zaradi elektrokemične korozije!
- Ozemljitveni obroči in tesnila so nameščeni znotraj procesnih priključkov. To pomeni, da ne vplivajo na vgradno dolžino.


Izenačevanje potencialov z dodatnim ozemljitvenim obročem

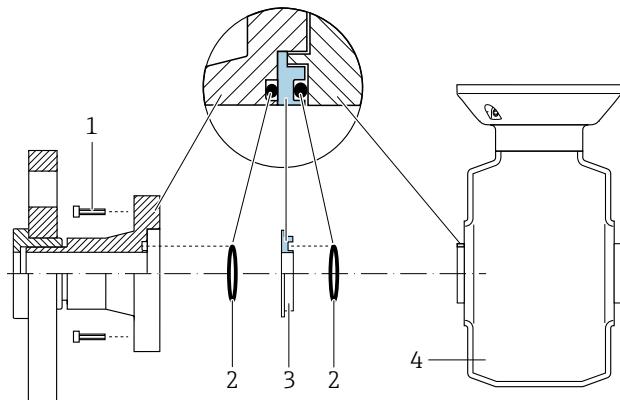

A0028971

- 1 Vijaki procesnega priključka s šesterorobo glavo
- 2 Oringa
- 3 Plastičen disk (distančnik) ali ozemljitveni obroč
- 4 Senzor

Izenačevanje potencialov z ozemljitvenimi elektrodami na procesnem priključku

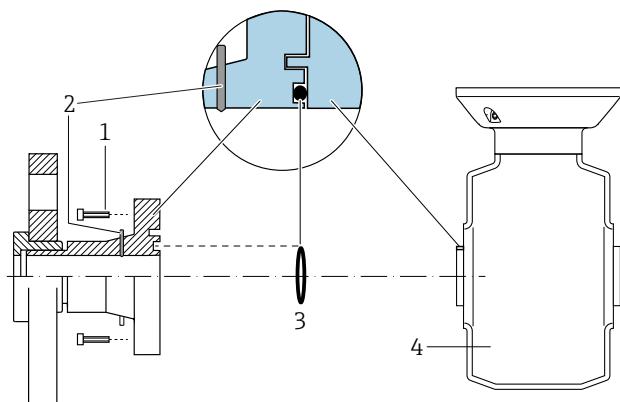

A0028972


- 1 Vijaki procesnega priključka s šesterorobo glavo
- 2 Integrirane ozemljitvene elektrode
- 3 Oring
- 4 Senzor

5.3.2 Promag P in Promag W



Pri napravah, ki so namenjene uporabi v nevarnih območjih, upoštevajte smernice v Ex dokumentaciji (XA).

Kovinski, ozemljen cevovod

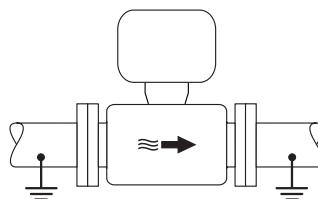

A0016315

3 Izenačevanje potencialov prek merilne cevi



Neprevlečena kovinska cev brez ozemljitve

Ta način priključitve velja tudi v primerih, ko:

- običajno izenačevanje potencialov ni uporabljeno
- so prisotni izenačevalni tokovi

Ozemljitveni kabel

Bakrena žica s presekom najmanj 6 mm^2 (0.0093 in^2)

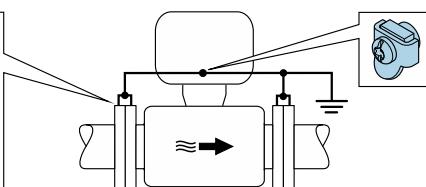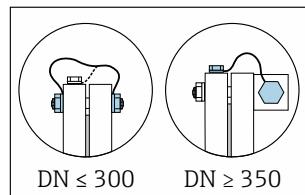

A0029338

4 Izenačevanje potencialov prek ozemljitvene sponke in prirobnic cevi

1. Povežite obe senzorski prirobnici in cevno prirobnico z ozemljitvenim kablom in ju ozemljite.
2. DN ≤ 300 (12"): Ozemljitveni kabel s prirobnicnimi vijaki priključite neposredno na prevodno prevleko prirobnice senzorja.
3. DN ≥ 350 (14"): Ozemljitveni kabel priključite neposredno na kovinski transportni nosilec. Upoštevajte zatezne momente: glejte Kratka navodila za uporabo senzorja (dokument "Brief Operating Instructions").

4. Priključitveno ohišje pretvornika oz. senzorja ozemljite prek temu namenjene ozemljitvene sponke.


Plastična cev ali cev z izolirno oblogo

Ta način priključitve velja tudi v primerih, ko:

- običajno izenačevanje potencialov ni uporabljeno
- so prisotni izenačevalni tokovi

Ozemljitveni kabel

Bakrena žica s presekom najmanj 6 mm^2 (0.0093 in^2)

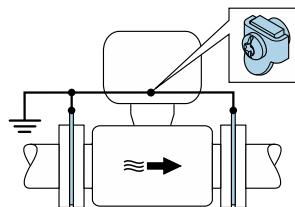

A0029339

- 5 Izenačevanje potencialov prek ozemljitvene sponke in ozemljitvenih diskov

1. Povežite ozemljitvene diske z ozemljitveno sponko prek ozemljitvenega kabla.
2. Povežite ozemljitvene diske z ozemljitvijo.


Cevovod s katodno zaščitno enoto

Ta vrsta priključitve se uporablja le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

- Kovinski cevovod brez obloge ali cevovod z električno prevodno oblogo
- Katodna zaščita je vkљučena v osebno zaščitno opremo

Ozemljitveni kabel

Bakrena žica s presekom najmanj 6 mm^2 (0.0093 in^2)

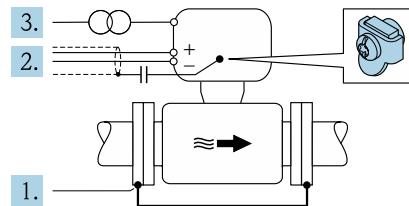

A0029340

Predpogoj: senzor je vgrajen v cevovod tako, da je električno izoliran.

1. Prirobnici cevi med seboj povežite z ozemljitvenim kablom.


2. Oplet signalnih vodov povežite prek kondenzatorja.
3. Priključite merilno napravo na napajanje prek izolacijskega transformatorja (plavajoče napajanje glede na zaščitno ozemljitev).

5.4 Zagotovitev stopnje zaščite

Merilna naprava izpolnjuje vse zahteve za stopnjo zaščite IP66/67 oz. Type 4X enclosure.

Da zagotovite stopnjo zaščite IP66/67 oz. Type 4X enclosure, po električni priključitvi naredite tole:

1. Preverite, ali so tesnila ohišja čista in pravilno nameščena.
2. Tesnila po potrebi posušite, očistite ali zamenjajte.
3. Privijte vse vijke ohišja in navojne pokrove.
4. Trdno privijte kabelske uvodnice.
5. Da vlaga ne bo vdrla skozi kabelsko uvodnico:
kabel pred kabelsko uvodnico upognite navzdol ("odkapnik").

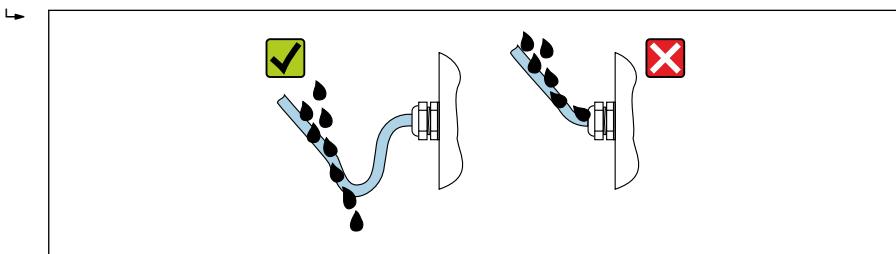

A0029278


6. V neuporabljene kabelske uvodnice vstavite slepe čepe.

5.5 Po vezavi preverite

Ali so kabli in merilnik nepoškodovani (vizualni pregled)?	<input type="checkbox"/>
Ali uporabljeni kabli izpolnjujejo zahteve?	<input type="checkbox"/>
Ali so kabli ustrezno mehansko razbremenjeni?	<input type="checkbox"/>
So vse kabelske uvodnice vgrajene, tesno zategnjene in tesnijo? Je kabel speljan tako, da je ustvarjen "odkapnik" → 37?	<input type="checkbox"/>
Je izenačevanje potencialov izvedeno pravilno ?	<input type="checkbox"/>

6 Možnosti posluževanja

6.1 Pregled možnosti posluževanja

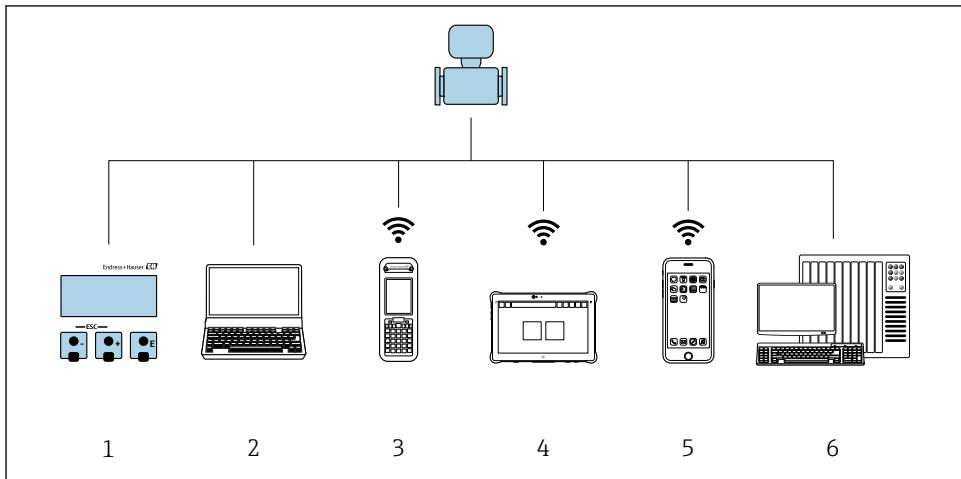


A0034513

- 1 Posluževanje prek lokalnega displeja
- 2 Računalnik s spletnim brskalnikom (npr. Internet Explorer) ali posluževalno orodje (npr. FieldCare, DeviceCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Field Xpert SFX350 ali SFX370
- 4 Field Xpert SMT70
- 5 Prenosni terminal
- 6 Krmilnik (npr. PLC)

6.2 Struktura in funkcija menija za posluževanje

6.2.1 Struktura menija za posluževanje

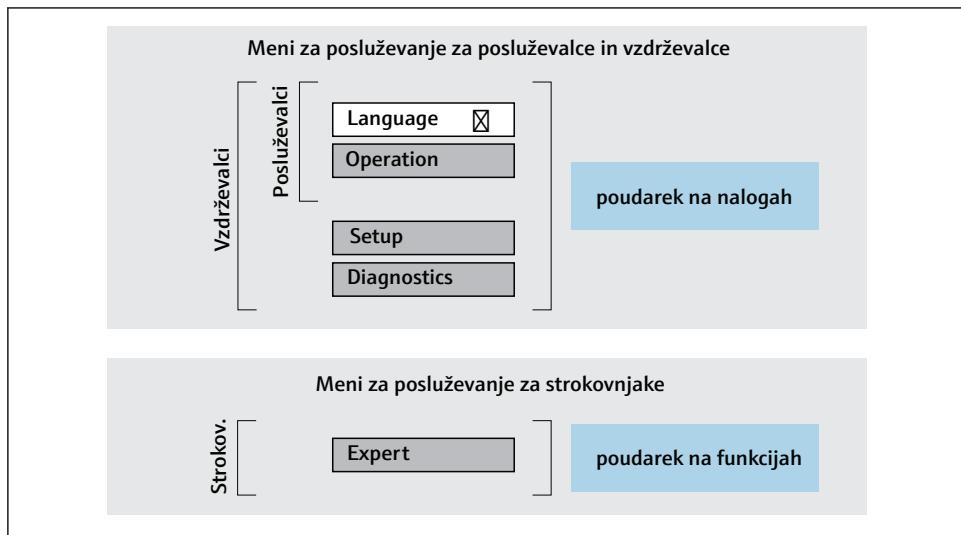

A0014058-SL


■ 6 Shema strukture menija za posluževanje

6.2.2 Filozofija posluževanja

Posamezni deli menija za posluževanje so dodeljeni določenim uporabniškim vlogam (posluževalec, vzdrževalec itd). Vsaka uporabniška vloga ustreza tipičnim nalogam v življenjski dobi naprave.

 Za podroben opis filozofije posluževanja glejte dokument "Operating Instructions".

6.3 Dostop do menija za posluževanje prek lokalnega displeja

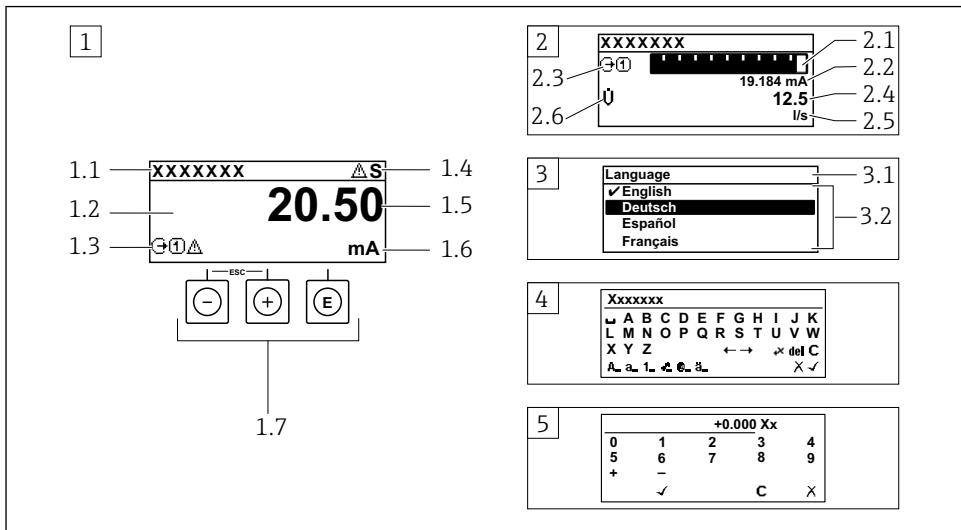

A0014013

1 Posluževalni displej z izmerjeno vrednostjo, prikazano kot "1 value, max." (primer)

1.1 Procesna oznaka naprave

1.2 Območje prikaza izmerjenih vrednosti (4-vrstično)

1.3 Simboli za razlago izmerjene vrednosti: vrsta izmerjene vrednosti, številka merilnega kanala, simbol diagnostike

1.4 Statusno območje

1.5 Izmerjena vrednost

1.6 Enota izmerjene vrednosti

1.7 Posluževalni elementi

2 Posluževalni displej z izmerjeno vrednostjo, prikazano kot "1 bar graph + 1 value" (primer)

2.1 Črtni diagram izmerjene vrednosti 1

2.2 Izmerjena vrednost 1 z enoto

2.3 Simboli za razlago izmerjene vrednosti 1: vrsta izmerjene vrednosti, številka merilnega kanala

2.4 Izmerjena vrednost 2

2.5 Enota izmerjene vrednosti 2

2.6 Simboli za razlago izmerjene vrednosti 2: vrsta izmerjene vrednosti, številka merilnega kanala

3 Navigacijski pogled: izbirni seznam parametra

3.1 Navigacijska pot in statusno območje

3.2 Območje prikaza za navigacijo: označuje trenutno vrednost parametra

4 Pogled za urejanje: urejevalnik besedila z vnosno masko

5 Pogled za urejanje: urejevalnik števil z vnosno masko

6.3.1 Obratovalni prikaz

Simboli za razlago izmerjene vrednosti	Statusno območje
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odvisno od različice naprave, npr.: <ul style="list-style-type: none"> - - - - - ▪ ▪ ▪ ▪ ¹⁾: Številka merilnega kanala ¹⁾ ▪ Diagnostika ²⁾ <ul style="list-style-type: none"> - - 	<p>V zgornjem desnem kotu posluževalnega displeja so v statusnem območju lahko prikazani naslednji simboli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Statusni signali <ul style="list-style-type: none"> - - - - ▪ Diagnostični odziv <ul style="list-style-type: none"> - - ▪ ▪

- 1) Če je za isto merilno veličino na voljo več kanalov (seštevalni števec, izhod itd.).
- 2) Za diagnostični dogodek, povezan s prikazano merilno veličino.

6.3.2 Navigacijski pogled

Statusno območje	Območje prikaza
<p>V statusnem območju navigacijskega pogleda (v zgornjem desnem kotu) se prikaže:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ V podmeniju <ul style="list-style-type: none"> - Koda za neposreden dostop do parametra, do katerega dostopate (npr. 0022-1) - Če je prisoten diagnostičen dogodek, diagnostični in statusni signal ▪ V čarowniku <p>Če je prisoten diagnostičen dogodek, diagnostični in statusni signal</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ikone menijev <ul style="list-style-type: none"> - - - - ▪ ▪ ▪ ▪

6.3.3 Pogled za urejanje

Urejevalnik besedila	Simboli za popravke pod
<td></td>	
<td></td>	
▪ med velikimi in malimi črkami ▪ na vnos številk ▪ na vnos posebnih znakov	

Urejevalnik števil	
<input checked="" type="checkbox"/> Potrditev izbire	Premik položaja za vnos za eno mesto v levo
<input type="checkbox"/> Izvod iz polja za vnos brez prevzema sprememb	Vnos decimalnega ločila na mestu za vnos
<input type="checkbox"/> Vnos znaka minus na mestu za vnos	Brisanje vseh vnesenih znakov

6.3.4 Posluževalni elementi

Tipke in njihov pomen	
Tipka Enter	<i>S posluževalnim displejem</i> Kratek pritisk tipke odpre meni za posluževanje.
<i>V meniju, podmeniju</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kratek pritisk tipke: <ul style="list-style-type: none"> - Odpre izbrani meni, podmeni ali parameter. - Zažene se čarownik. - Če je odprto besedilo pomoči: Zapre besedilo pomoči v zvezi s parametrom. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pritisk na tipko za 2 s, ko je izbran parameter: Če je na voljo, odpre besedilo pomoči v zvezi s parametrom. 	
<i>V čarowniku: odpre pogled za urejanje parametra.</i>	
<i>V urejevalniku številk in besedila</i>	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kratek pritisk tipke: potrditev vaše izbire. ■ Pritisk na tipko za 2 s: potrditev vnosa. 	
Tipka minus	<i>V meniju, podmeniju:</i> premik kurzorja po izbirnem seznamu navzgor. <i>V čarowniku:</i> potrditev vrednosti parametra in premik na prejšnji parameter. <i>V urejevalniku števil in besedila:</i> premik kurzorja v levo.
Tipka plus	<i>V meniju, podmeniju:</i> premik kurzorja po izbirnem seznamu navzdol. <i>V čarowniku:</i> potrditev vrednosti parametra in premik na naslednji parameter. <i>V urejevalniku števil in besedila:</i> premik kurzorja v desno.
Kombinacija tipk, ki pomeni preklic (obe tipki pritisnite in držite hkrati)	<i>V meniku, podmeniku</i>
<i>Kratek pritisk tipke:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - Izvod iz trenutnega nivoja menija in prehod na njegov nadrejeni nivo. - Če je odprto besedilo pomoči, zapre besedilo pomoči v zvezi s parametrom. - Če pritisnete tipko za 2 s za parameter, se vrnete v običajni obratovalni prikaz (izhodiščni prikaz). 	
<i>V čarowniku:</i> izvod iz čarownika in prehod na nadrejeni nivo.	
<i>V urejevalniku števil in besedila:</i> urejevalnik se zapre, ne da bi se shranile spremembe.	

Tipke in njihov pomen

 +  Kombinacija tipk minus in Enter (tipki pritisnite in držite hkrati)

S posluževalnim displejem:

- Če je aktivna blokada tipk:
 - Pritisik tipke za 3 s: deaktivira blokado tipk.
 - Če blokada tipk ni aktivna:
 - Pritisik tipke za 3 s: odpre se kontekstni meni, vključno z možnostjo za aktiviranje blokade tipk.

6.3.5 Več informacij

 Za več informacij o naslednjih temah glejte dokument "Operating Instructions".

- Priklic besedila pomoči
- Uporabniške vloge in z njimi povezane pravice za dostop
- Deaktivacija zaščite proti pisanku s kodo za dostop
- Aktiviranje in deaktivirjanje blokade tipk

6.4 Dostop do menija za posluževanje z uporabo posluževalnega orodja

 Dostop do menija za posluževanje je mogoč tudi s posluževalnim orodjem FieldCare in DeviceCare. Glejte navodila za uporabo naprave (dokument Operating Instructions).

6.5 Dostop do menija za posluževanje prek web strežnika

 Meni za posluževanje lahko prikličete tudi prek web strežnika. Glejte navodila za uporabo naprave (dokument Operating Instructions).

7 Integracija v sistem

 Za podrobne informacije o integraciji v sistem glejte dokument "Operating Instructions".

- Pregled datotek z opisom naprave:
 - Podatki o trenutni različici naprave
 - Posluževalna orodja
- Ciklični prenos podatkov
 - Blokovni model
 - Opis modulov
 - Časi izvedbe
 - Metode

8 Prevzem v obratovanje


8.1 Kontrola delovanja

Pred zagonom merilne naprave:

- ▶ Poskrbite, da bosta izvedeni kontroli vgradnje in priključitve.
- Kontrolni seznam "Po vgradnji preverite" → 16
- Kontrolni seznam "Po vezavi preverite" → 37

8.2 Nastavitev jezika uporabniškega vmesnika

Tovarniška nastavitev: angleščina ali lokalni jezik po naročilu

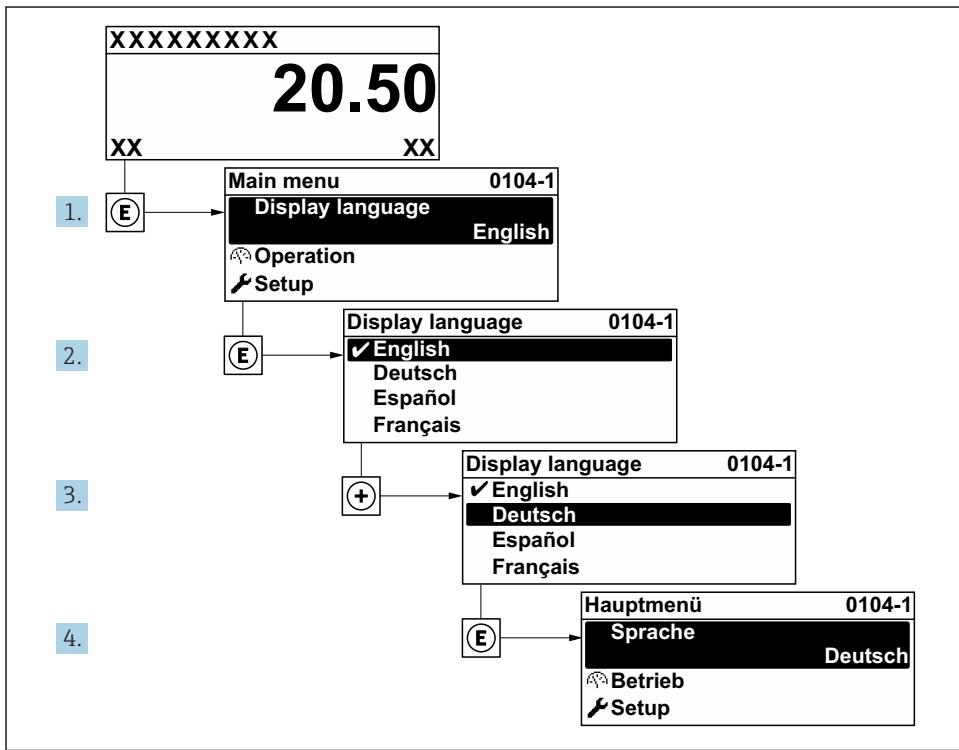

7 Primer izbire lokalnega prikaza

8.3 Nastavitev merilne naprave

Meni **Setup** s podmeniji in čarovniki omogoča hiter prevzem merilne naprave v obratovanje. V podmenijih so vsi potrebni parametri za konfiguracijo, kot so parametri za meritve ali komunikacijo.

 Odvisno od različice naprave morda niso na voljo vsi podmeniji in parametri. Izbor je lahko odvisen od kataloške kode.

Primer: razpoložljivi podmeniji, čarovniki	Pomen
System units	Nastavitev enot za vse merilne veličine
Current input	Nastavitev vrste vhoda/izhoda
Status input	
Current output 1 do n	
Pulse/frequency/switch output 1 do n	
Relay output	
User interface	Nastavitev oblike prikaza na lokalnem displeju
Low flow cut off	Nastavitev spodnjega praga merjenja
Empty pipe detection	Nastavitev zaznavanja prazne cevi
Advanced setup	Dodatni parametri za nastavitev: <ul style="list-style-type: none"> ■ Sensor adjustment ■ Totalizer ■ User interface ■ Electrode cleaning circuit ■ WLAN settings ■ Data backup ■ Administration

8.4 Zaščita nastavitev pred nepooblaščenim dostopom


Po nastavitev merilne naprave lahko njene nastavitev zavarujete takole pred nemernimi spremembami:

- Zaščita dostopa do nastavitev s kodo za dostop
- Zaklepanje tipk za lokalno posluževanje
- Zaščita dostopa do merilne naprave s stikalom za zaščito proti pisanju
- Zaščita dostopa do nastavitev s pomočjo blokov

 Za podroben opis zaščite nastavitev pred nepooblaščenim dostopom glejte dokument "Operating Instructions".

9 Diagnostične informacije

Napake, ki jih zazna samonadzorni sistem merilne naprave, se prikazujejo kot diagnostična sporočila, ki se izmenjujejo z obratovalnim prikazom. Iz diagnostičnih sporočil je mogoče priklicati ukrepe za odpravo napak, ki vsebujejo tudi pomembne informacije o napakah.

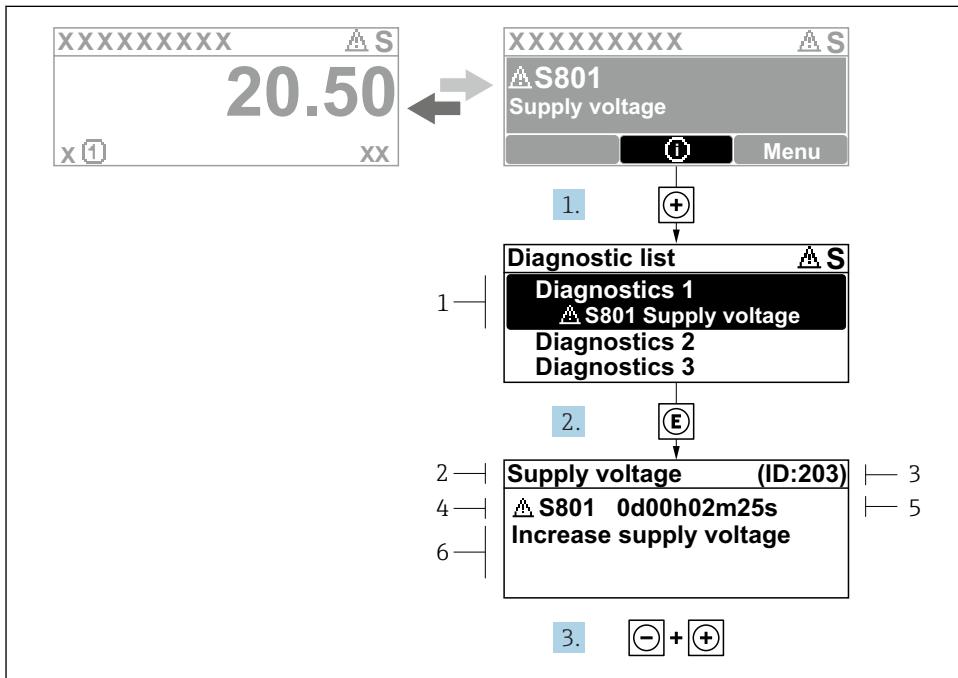

A0029431-SL

■ 8 Sporočilo ukrepa za odpravo napake

- 1 Diagnostične informacije
- 2 Kratko besedilo
- 3 Servisni ID
- 4 Diagnostični odziv z diagnostično kodo
- 5 Obratovalni čas v trenutku napake
- 6 Ukrepi za odpravo napake

1. Prikazano je diagnostično sporočilo.
Pritisnite **(+)** (simbol ①).
↳ Odpre se Podmeni **Diagnostic list**.
2. Izberite želeni diagnostični dogodek s tipko **(+)** ali **(-)** in pritisnite **E**.
↳ Sporočilo z ukrepi za odpravo napake se odpre.
3. Hkrati pritisnite **(-)** in **(+)**.
↳ Sporočilo z ukrepi za odpravo napake se zapre.

www.addresses.endress.com
