

Instructions condensées

Liquicap M

FMI52 HART

Capacitif

Mesure de niveau continue sur liquides



1 Documents connexes



A0023555

2 Informations relatives au document

2.1 Conventions de représentation

2.1.1 Symboles d'avertissement

⚠ DANGER

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, entraînant la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

⚠ AVERTISSEMENT

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner la mort ou des blessures corporelles graves, si elle n'est pas évitée.

⚠ ATTENTION

Ce symbole attire l'attention sur une situation dangereuse, pouvant entraîner des blessures corporelles de gravité légère ou moyenne, si elle n'est pas évitée.

AVIS

Ce symbole identifie des informations relatives à des procédures et à des événements n'entraînant pas de blessures corporelles.

2.1.2 Symboles électriques

⊕ Terre de protection (PE)

Les bornes de terre doivent être raccordées à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.

Les bornes de terre se trouvent à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil :

- Borne de terre intérieure : la terre de protection est raccordée au réseau électrique.
- Borne de terre extérieure : l'appareil est raccordé au système de mise à la terre de l'installation.

2.1.3 Symboles d'outils



Tournevis plat



Tournevis cruciforme



Clé à fourche

2.1.4 Symboles pour certains types d'information et graphiques

✓✓ À préférer

Procédures, processus ou actions à privilégier

✗ Interdit

Procédures, processus ou actions interdits

i Conseil

Indique des informations complémentaires



Renvoi à la documentation



Renvoi à la page



Remarque ou étape individuelle à respecter

1., **2.**, **3.**

Série d'étapes



Contrôle visuel

1, 2, 3, ...

Repères

A, B, C ...

Vues



Zone explosible

Indique une zone explosible

3 Consignes de sécurité de base

3.1 Exigences imposées au personnel

Le personnel doit remplir les conditions suivantes pour effectuer les tâches nécessaires :

- ▶ Être formé et qualifié pour exécuter les fonctions et tâches spécifiques.
- ▶ Être autorisé par le propriétaire/l'exploitant de l'installation pour exécuter les tâches spécifiques.
- ▶ Connaître les prescriptions nationales.
- ▶ Avoir lu et compris les instructions du manuel et de la documentation complémentaire.
- ▶ Suivre les instructions et respecter les conditions.

3.2 Sécurité du travail

Lors des travaux sur et avec l'appareil :

- ▶ Porter un équipement de protection conforme aux réglementations nationales en vigueur.

3.3 Sécurité de fonctionnement

Lors des travaux de configuration, de test et de maintenance de l'appareil, des mesures de surveillance alternatives doivent être prises pour garantir la sécurité de fonctionnement et la sécurité du process.

3.3.1 Zone Ex

En cas d'utilisation de l'ensemble de mesure dans des zones Ex, les normes et réglementations nationales appropriées doivent être respectées. Une documentation Ex séparée, qui fait partie intégrante de la présente documentation, est fournie avec l'appareil. Elle contient les procédures de montage, les charges de connexion et les consignes de sécurité qui doivent être strictement respectées.

- Veiller à ce que le personnel technique ait une formation adéquate.
- Les exigences particulières de mesure et de sécurité pour les points de mesure doivent être respectées.

3.4 Sécurité du produit

Cet appareil de mesure est conçu selon les bonnes pratiques d'ingénierie pour répondre aux exigences de sécurité de pointe ; il a été testé et a quitté l'usine dans un état dans lequel il peut fonctionner en toute sécurité.

Il est conforme aux exigences générales de sécurité et aux exigences légales. Il est conforme aux directives CE répertoriées dans la déclaration de conformité CE spécifique à l'appareil. Endress+Hauser confirme ces faits par l'apposition du marquage CE.

4 Réception des marchandises et identification du produit

4.1 Réception des marchandises

Vérifier si l'emballage ou le contenu est endommagé. Vérifier que les marchandises livrées sont complètes et comparer le contenu de la livraison avec les informations figurant dans la commande.

4.2 Identification du produit

Voir manuel de mise en service →  2

4.3 Stockage et transport

Pour le stockage et le transport, emballer l'appareil pour le protéger contre les chocs. L'emballage d'origine assure une protection optimale. La température de stockage admissible est -50 ... +85 °C (-58 ... +185 °F).

5 Montage

5.1 Conditions de montage


5.1.1 Montage du capteur

Le Liquicap M FMI52 peut être monté à la verticale par le haut.



S'assurer que :

- la sonde n'est pas montée dans la zone de la veine de remplissage
- la sonde n'est pas en contact avec la paroi du réservoir
- la distance par rapport au fond du réservoir est ≥ 10 mm (0,39 in)
- si plusieurs sondes sont montées les unes à côté des autres, la distance minimum entre les sondes est de 500 mm (19,7 in)

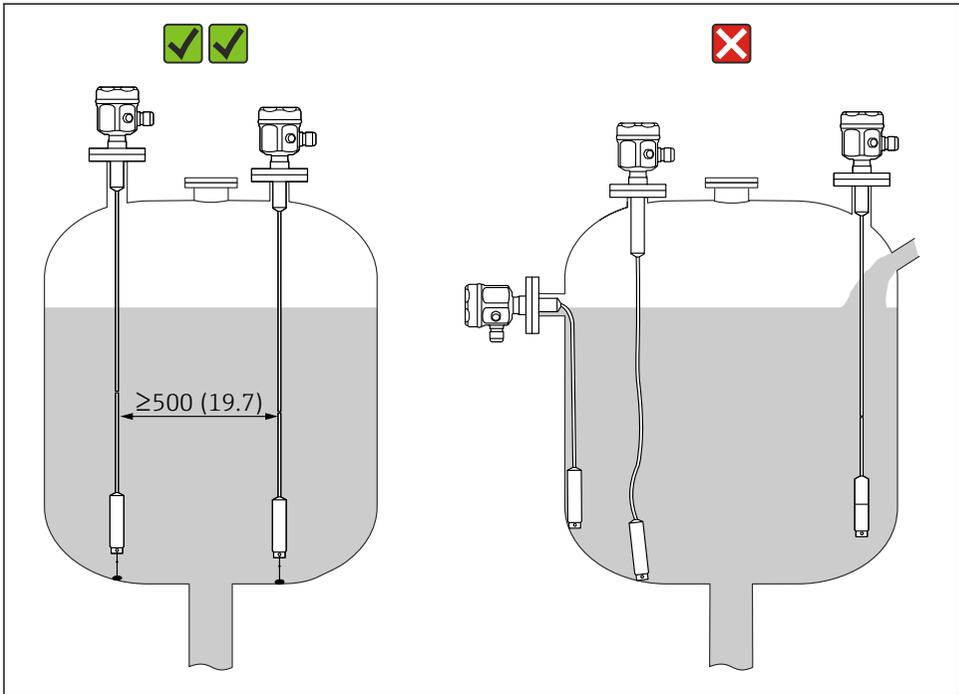


A0040578

Unité de mesure mm (in)

5.1.2 Condition de mesure

La gamme de mesure L1 est possible à partir de l'extrémité de la sonde jusqu'au raccord process.

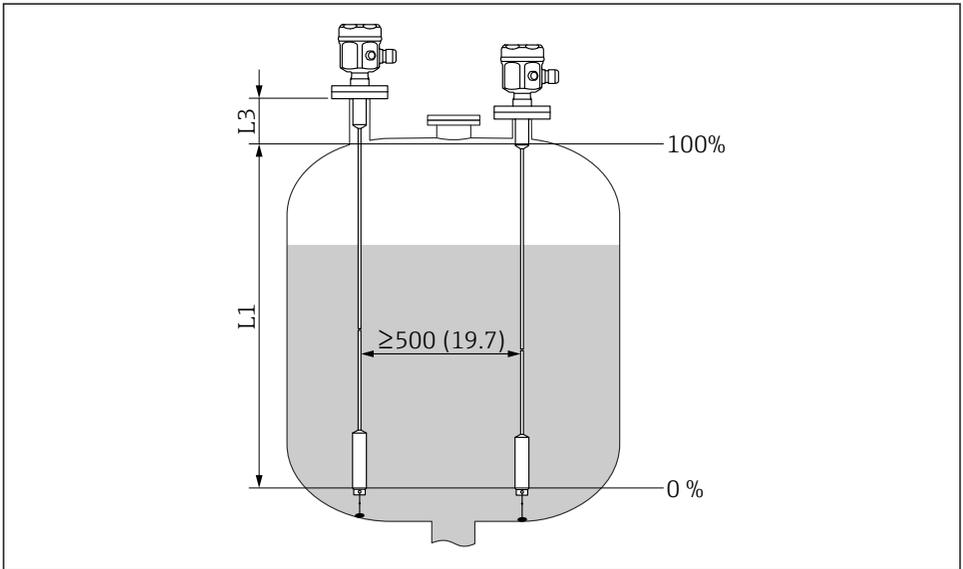

A0040579

Unité de mesure mm (in)

L1 Gamme de mesure

L3 Longueur inactive



En cas de montage dans un piquage, utiliser la longueur inactive (L3).

L'étalonnage 0 % et 100 % peut être inversé.

5.1.3 Exemples de montage

Sondes à câble

La sonde peut être montée par le dessus dans des cuves conductrices en métal.

Si le raccord process de la sonde est isolé de la cuve métallique à l'aide d'un matériau d'étanchéité, la connexion de terre située sur le boîtier de la sonde doit être raccordée à la cuve au moyen d'une ligne courte.




- La sonde ne doit pas entrer en contact avec la paroi du réservoir ! Ne pas monter les sondes dans la zone de la veine de remplissage.
- Si plusieurs sondes sont montées les unes à côté des autres, une distance minimum de 500 mm (19,7 in) entre les sondes doit être respectée.
- Lors du montage, veiller à ce qu'il y ait une bonne connexion électriquement conductrice entre le raccord process et la cuve. Utiliser par exemple une bande d'étanchéité électriquement conductrice.



Un câble entièrement isolé ne doit être ni raccourci ni rallongé.


Une isolation endommagée du câble provoque des mesures incorrectes.

Les exemples d'application suivants montrent le montage vertical pour la mesure de niveau continue.

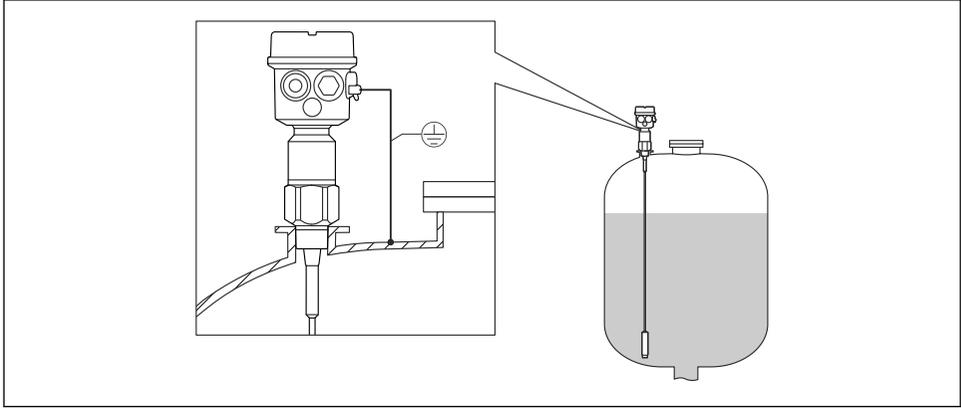


A0040451

1 Sonde à câble

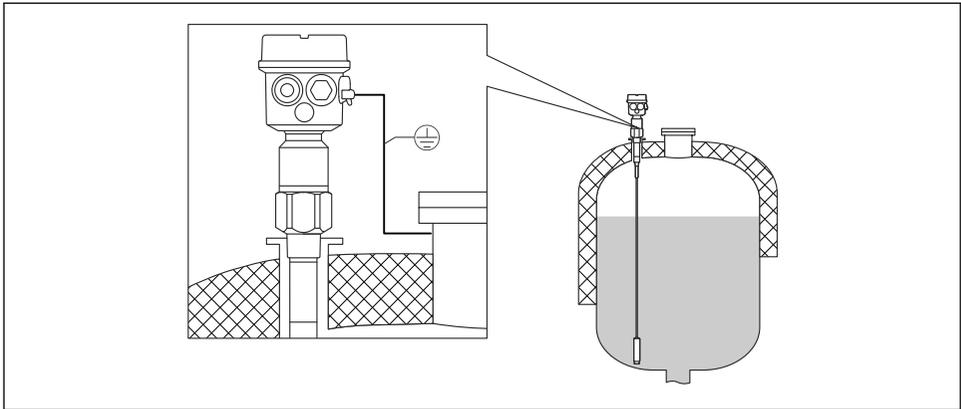

A0040452

2 Sonde avec longueur inactive pour les cuves isolées

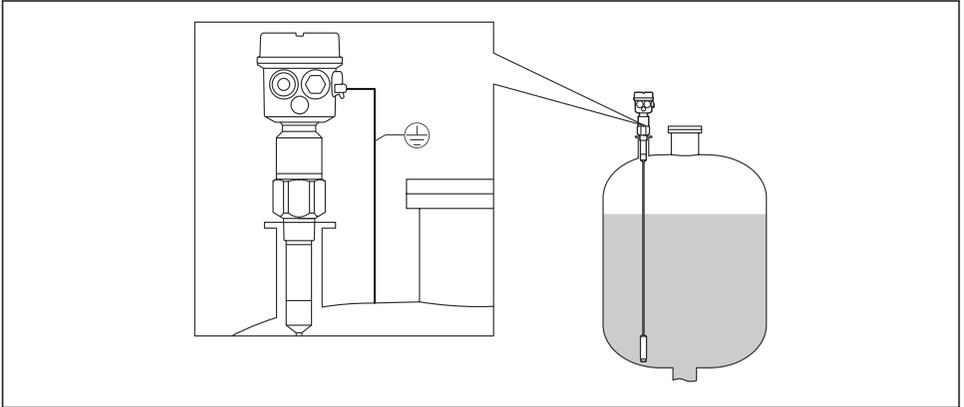

A0040453

- 3 Sonde avec longueur inactive entièrement isolée pour le montage sur piquages

Raccourcissement du câble




Pour obtenir des informations concernant le kit de raccourcissement, voir Instructions condensées KA061F/00.

Contrepoids tenseur


Si nécessaire pour empêcher la sonde de toucher la paroi ou une autre partie de la cuve, l'extrémité de la sonde doit être fixée. C'est ce à quoi sert le filetage dans le poids de la sonde. L'ancrage peut être conducteur ou isolé par rapport à la paroi de la cuve.

Pour éviter une charge de traction trop élevée, le câble doit être lâche ou délesté au moyen d'un ressort. La charge de traction maximale ne doit pas être dépassée 200 Nm (147,5 lbf ft).

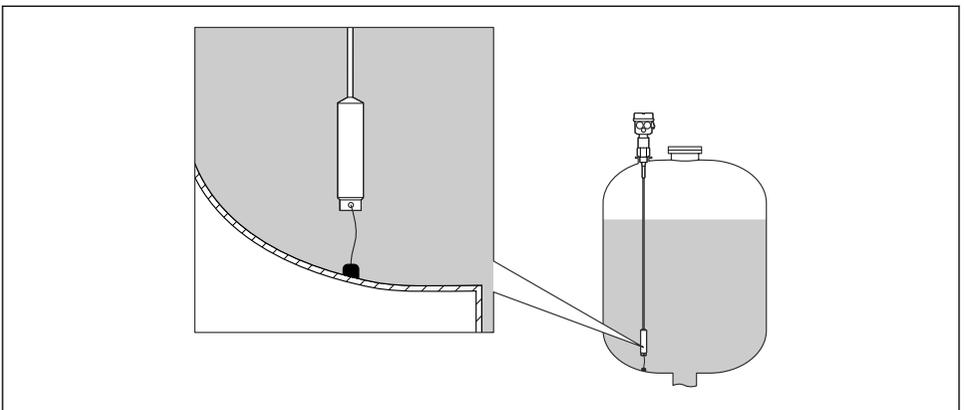

A0040462

5.2 Sonde avec boîtier séparé

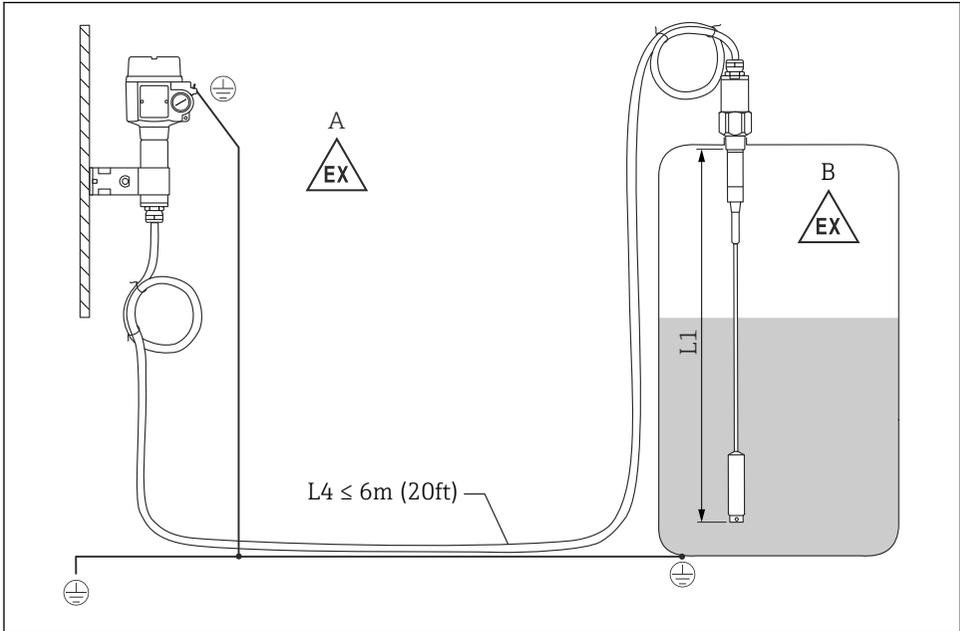

A0040473

4 Raccordement de la sonde et du boîtier séparé

A Zone explosible 1

B Zone explosible 0

L1 Longueur de câble : max 9,7 m (32 ft)

L4 Longueur de câble : max. 6 m (20 ft)


Les longueurs maximales pour le câble L4 et le câble L1 ne peuvent pas dépasser 10 m (33 ft).

Consulter le manuel de mise en service, →  2

5.2.1 Support mural




- Le support mural est contenu dans la livraison.
- Pour utiliser le support mural comme gabarit de perçage, le support mural doit d'abord être vissé au boîtier séparé.
- La distance entre les trous est réduite en le vissant au boîtier séparé.

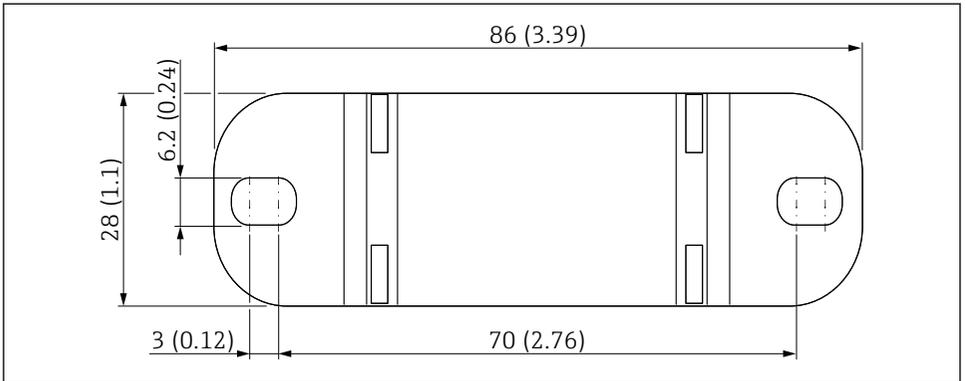

A003881


Unité de mesure mm (in)

5.2.2 Montage sur paroi

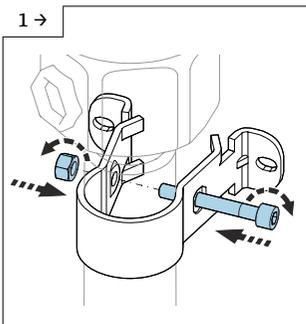


A0042318

► Visser le support mural au tube.

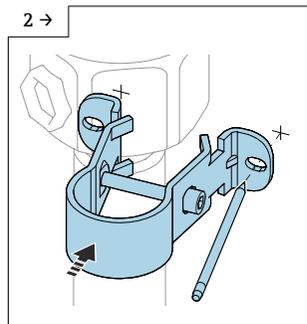

A0042319

► Avant le perçage, marquer la distance entre les trous sur la paroi.

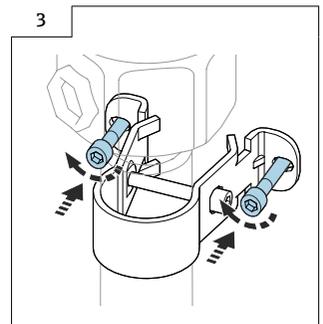


A0042320

► Visser le boîtier séparé à la paroi.

5.2.3 Montage sur tube

i Le diamètre maximal du tube est de 50,8 mm (2 in).

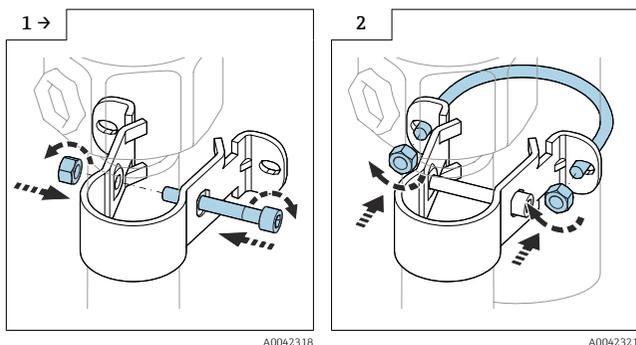

► Visser le support mural au tube.

► Visser le boîtier séparé à un tube.

5.2.4 Raccourcissement du câble de raccordement

AVIS

Risque d'endommagement des connexions et du câble.

► S'assurer que ni le câble de raccordement ni la sonde ne tourne avec la vis de pression !

i Le réétalonnage doit être effectué avant la mise en service.


La longueur de raccordement max. entre la sonde et le boîtier séparé est de 6 m (20 ft).

Lors de la commande d'un appareil avec boîtier séparé, la longueur souhaitée doit être indiquée.

Si la connexion de câble doit être raccourcie ou conduite à travers un mur, elle doit être séparée du raccord process.


Déconnexion du câble de raccordement

i S'assurer que ni le câble de raccordement ni la sonde ne tourne avec la vis de pression.

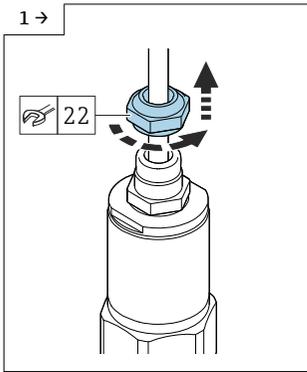


A0042111

► Desserrer la vis de pression à l'aide d'une clé plate AF22.

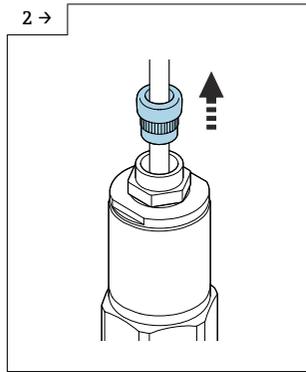


A0042112

► Tirer le joint d'insertion hors du presse-étoupe.

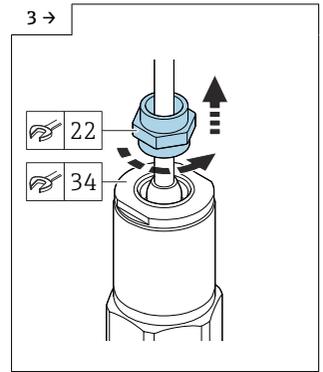


A0042113

► Bloquer le disque adaptateur à l'aide de la clé plate AF34 et desserrer le presse-étoupe à l'aide de la clé plate AF22.

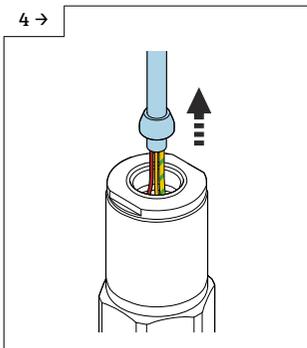


A0042114

► Extraire le câble avec le cône.

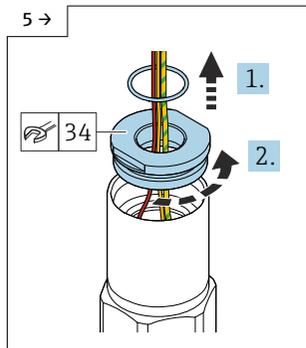


A0042115

► Retirer le joint et desserrer le disque adaptateur à l'aide de la clé plate AF34.

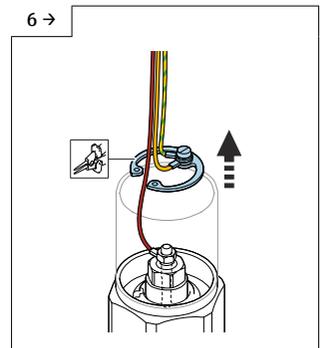


A0042116


► Retirer le circlip à l'aide d'une pince à circlips.

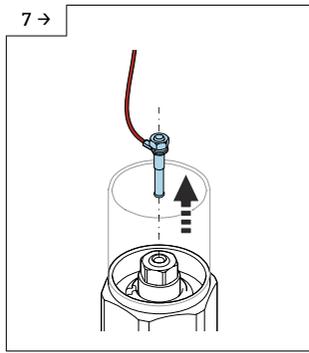


- Retirer la fiche à broche de son embase.

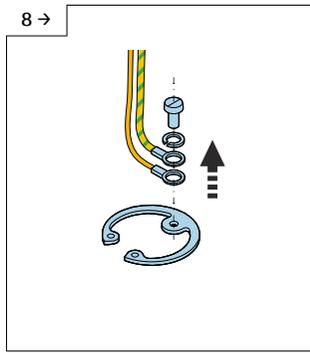

- Desserrer la vis afin de déconnecter les fils jaune et jaune-vert.

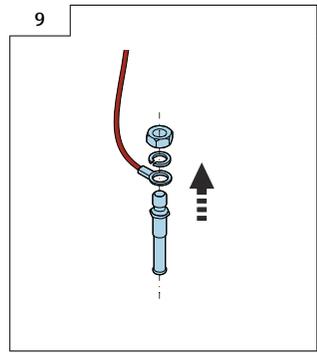

- Desserrer l'écrou (M4) de la fiche à broche.

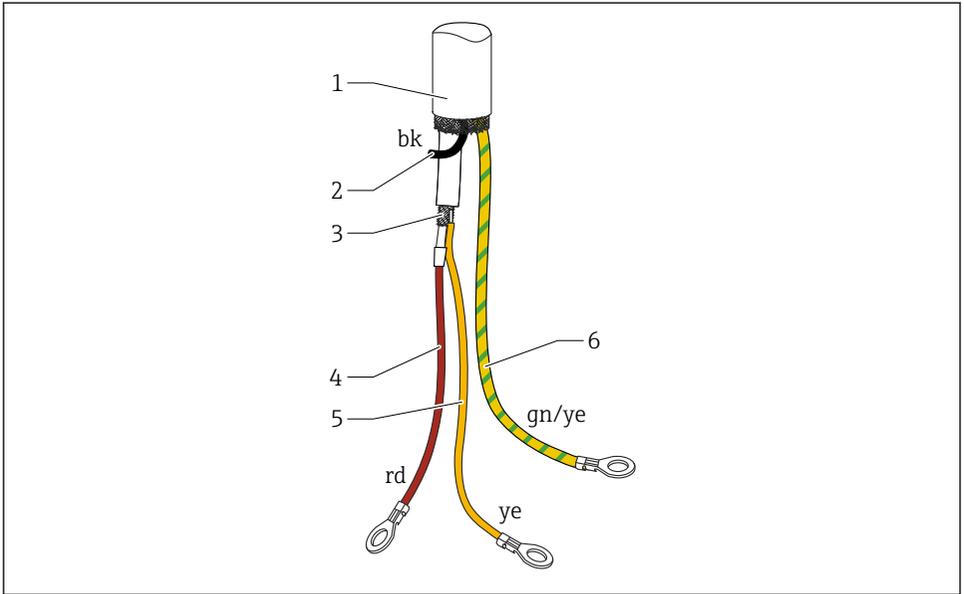

A0040734

5 Connexions de câble

- 1 Blindage externe (non requis)
- 2 Fil noir (bk) (non requis)
- 3 Câble coaxial avec âme centrale et blindage
- 4 Souder le fil rouge (rd) avec l'âme centrale du câble coaxial (sonde)
- 5 Souder le fil avec le blindage du câble coaxial jaune (ye) (terre)
- 6 Fil vert-jaune (gn/ye) avec cosse annulaire



- Nous recommandons de réutiliser tous les fils avec des cosse annulaires en cas de raccourcissement du câble de raccordement
- Pour éviter le risque de court-circuit lorsque des fils ne doivent pas être réutilisés, les connexions des nouvelles cosse annulaires installées doivent être isolées au moyen d'une gaine thermorétractable
- Utiliser des tubes thermorétractables pour isoler toutes les jonctions soudées

5.3 Instructions de montage

AVIS


Ne pas endommager l'isolation de la sonde pendant le montage !

- ▶ Contrôler l'isolation de la sonde.

AVIS

Ne pas visser la sonde en utilisant le boîtier de la sonde !

- ▶ Utiliser une clé plate pour serrer la sonde.

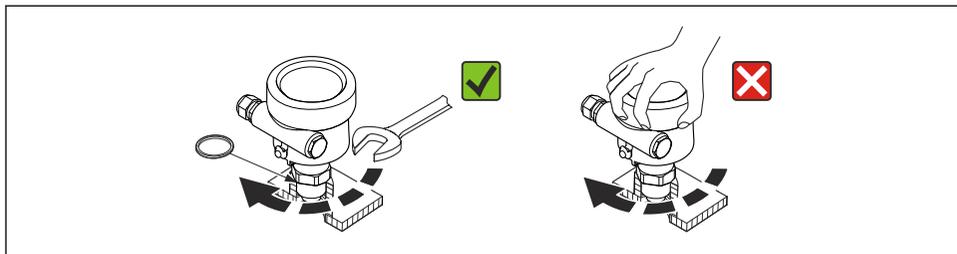

A0040476

5.3.1 Montage d'une sonde


Les sondes suivantes peuvent être montées :

- Sonde avec filetage
- Sonde avec Tri-Clamp, raccord laitier ou bride
- Sonde avec bride revêtue de PTFE

5.3.2 Orientation du boîtier


Le boîtier peut être tourné de 270° pour orienter l'entrée de câble. Pour empêcher la pénétration d'humidité, faire passer le câble de raccordement vers le bas devant le presse-étoupe et le fixer avec un serre-câble. Ceci est particulièrement recommandé pour un montage en extérieur.

Orientation du boîtier

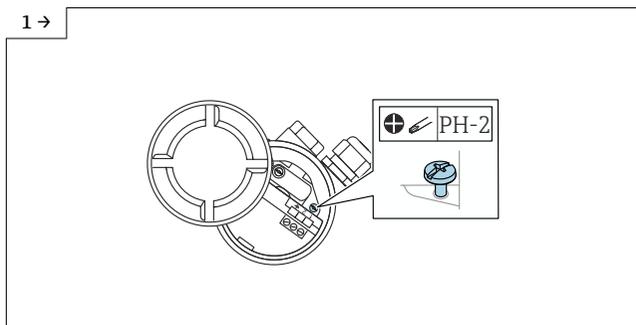


A0042107

- ▶ Desserrer la vis de serrage.

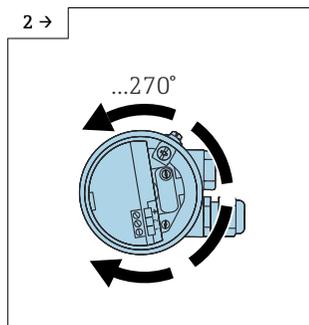

A0042108

- ▶ Orienter le boîtier dans la position requise.

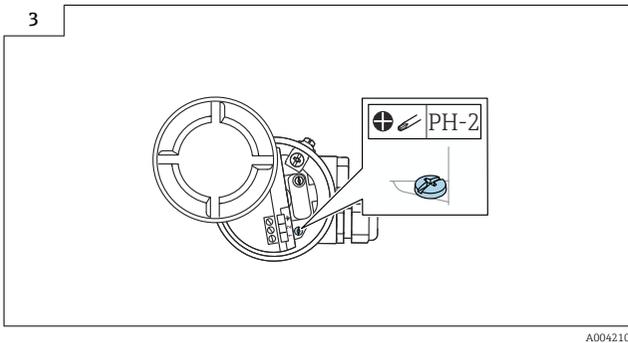

- ▶ Serrer la vis de serrage avec un couple < 1 Nm (0,74 lbf ft).

i La vis de serrage pour l'orientation du boîtier type T13 est située dans le compartiment de l'électronique.

5.3.3 Scellement du boîtier de capteur

S'assurer que le couvercle est scellé.

AVIS

- ▶ Ne jamais utiliser de la graisse à base d'huile minérale, car cela détruirait le joint torique.

6 Raccordement électrique

i Avant le raccordement de l'alimentation, tenir compte de ce qui suit :

- La tension d'alimentation doit correspondre aux données spécifiées sur la plaque signalétique
- Mettre l'appareil hors tension avant de le raccorder
- Raccorder la compensation de potentiel à la borne de terre sur le capteur

i En cas d'utilisation de la sonde dans des zones explosibles, les normes nationales pertinentes et les informations figurant dans les Conseils de sécurité (XA) doivent être respectées.

N'utiliser que le presse-étoupe spécifié.

6.1 Exigences pour le raccordement

6.1.1 Compensation de potentiel

⚠ DANGER


Risque d'explosion !

- ▶ Raccorder le blindage de câble uniquement du côté capteur en cas de montage de la sonde en zone EX !

Raccorder la compensation de potentiel à la borne de terre externe du boîtier (T13, F13, F16, F17, F27). Dans le cas du boîtier inox F15, la borne de terre peut également être située à l'intérieur du boîtier. Pour plus de conseils de sécurité, voir la documentation séparée pour les applications en zone explosible.

6.1.2 Spécification de câble

Raccorder les électroniques à l'aide de câbles disponibles dans le commerce. En présence d'une compensation de potentiel et en cas d'utilisation de câbles blindés, raccorder le blindage des deux côtés afin d'optimiser l'effet du blindage.

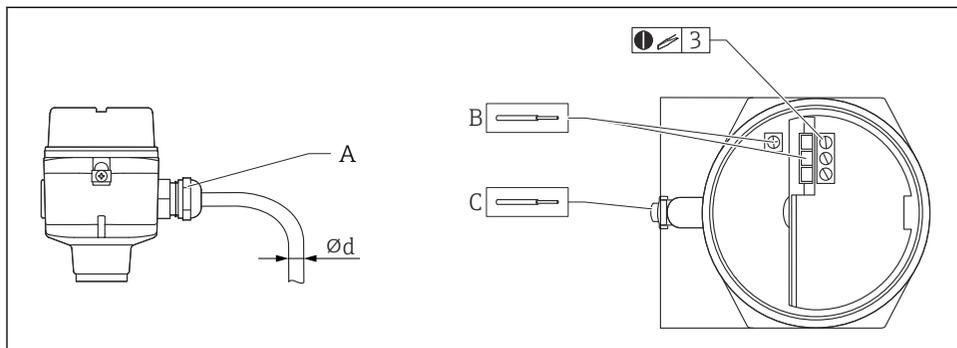

A0040478

A Entrée de câble

B Raccordements de l'électronique : taille de câble max. 2,5 mm² (14 AWG)

C Connexion de terre à l'extérieur du boîtier, taille de câble max. 4 mm² (12 AWG)

Ød Diamètre de câble


Entrées de câble

- Laiton nickelé : Ød = 7 ... 10,5 mm (0,28 ... 0,41 in)
- Matériau synthétique : Ød = 5 ... 10 mm (0,2 ... 0,38 in)
- Inox : Ød = 7 ... 12 mm (0,28 ... 0,47 in)

6.1.3 Connecteur

Pour la version équipée d'un connecteur M12, le boîtier ne doit pas être ouvert pour le raccordement du câble de signal.

Affectation des broches du connecteur M12

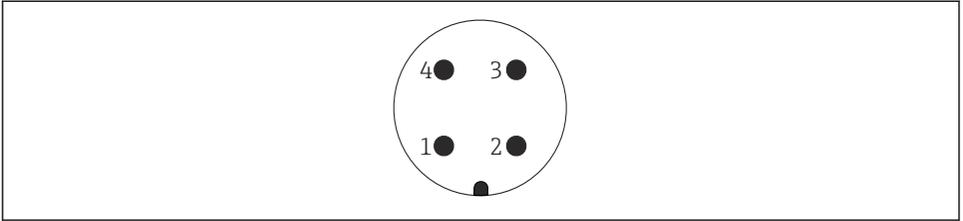

A0011175

- 1 *Potentiel positif*
- 2 *Non utilisé*
- 3 *Potentiel négatif*
- 4 *Terre/fil de terre*

6.1.4 Tension d'alimentation

Les tensions suivantes sont les tensions présentes directement aux bornes de l'appareil :

- 12,0 ... 36,0 V_{DC} dans la zone non explosible
- 12,0 ... 30,0 V_{DC} dans la zone explosible Ex ia
- 14,4 ... 30,0 V_{DC} dans la zone explosible Ex d

6.2 Câblage et raccordement

6.2.1 Compartiment de raccordement

Selon la protection antidéflagrante, le compartiment de raccordement est disponible dans les variantes suivantes :


Protection standard, protection Ex ia

- Boîtier polyester F16
- Boîtier inox F15
- Boîtier alu F17
- Boîtier alu F13 avec joint de process étanche aux gaz
- Boîtier inox F27
- Boîtier alu T13, avec le compartiment de raccordement séparé

Protection Ex d, joint de process étanche aux gaz

- Boîtier alu F13 avec joint de process étanche aux gaz
- Boîtier inox F27 avec joint de process étanche aux gaz
- Boîtier alu T13, avec le compartiment de raccordement séparé


Raccordement de l'électronique à l'alimentation :

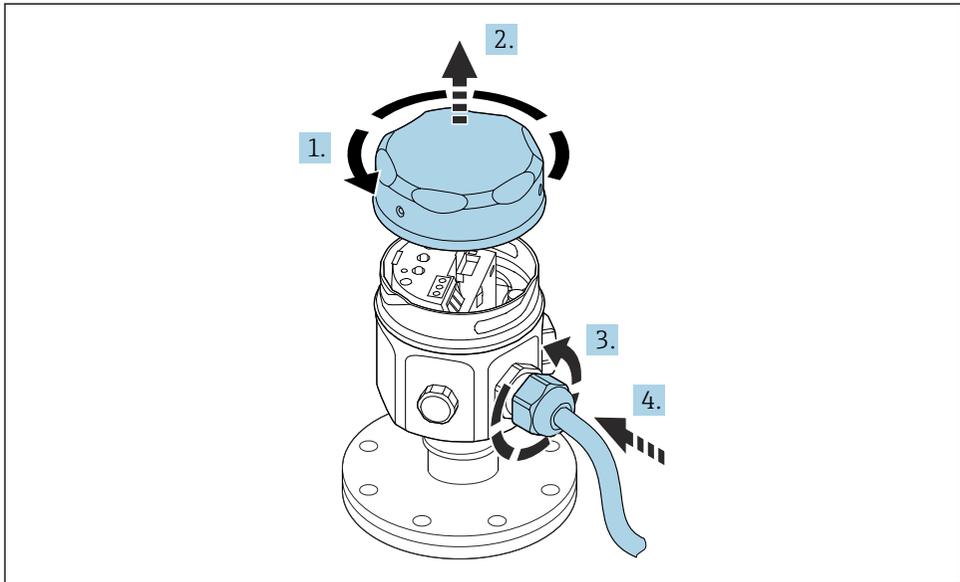

A0040635

1. Dévisser le couvercle du boîtier.
2. Retirer le couvercle du boîtier.
3. Desserrer le presse-étoupe.
4. Insérer le câble.

Raccordement de l'électronique à l'alimentation montée dans le boîtier T13 :

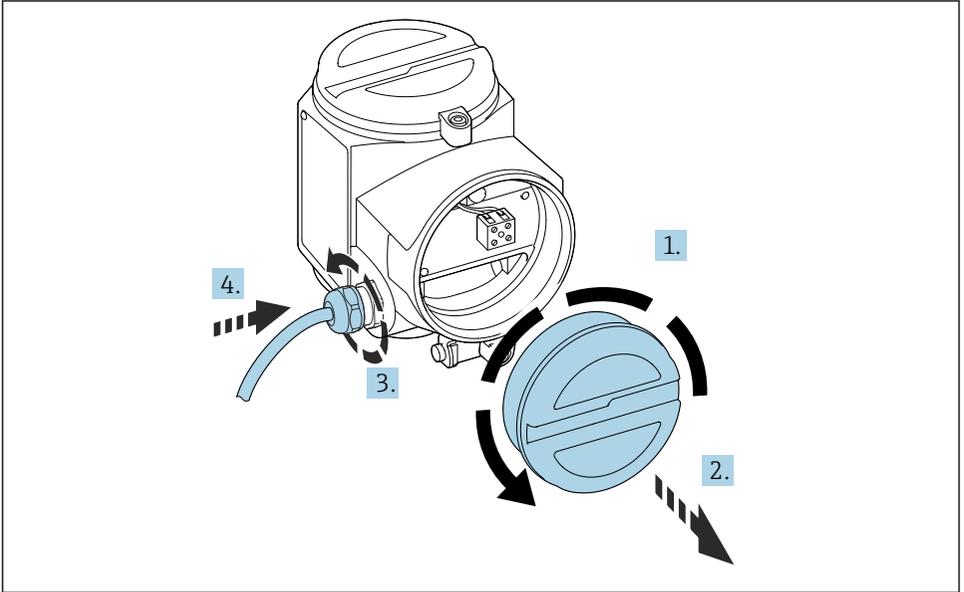

A0040637

1. Dévisser le couvercle du boîtier.
2. Retirer le couvercle du boîtier.
3. Desserrer le presse-étoupe.
4. Insérer le câble.

6.2.2 Affectation des bornes

Affectation des bornes possible :

- 2 fils, 4 ... 20 mA avec HART
- HART avec d'autres unités d'alimentation



Voir manuel de mise en service → 2


7 Options de configuration

7.1 Aperçu des options de configuration

Cet appareil peut fonctionner avec :

- les éléments de configuration sur l'électronique FEI50H
- le module d'affichage et de commande
- le protocole Hart avec la Commubox FXA195 et le logiciel de configuration FieldCare
- le terminal portable HART DXR375

7.1.1 Éléments d'affichage et de configuration sur l'électronique FEI50H

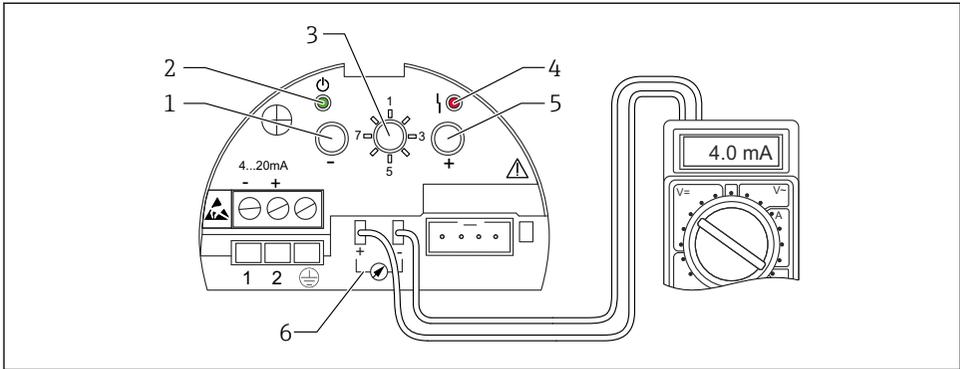

A0040485

6 Électronique FEI50H

- 1 Touche
- 2 LED verte - état opérationnel
- 3 Commutateur de fonctions
- 4 LED rouge - défaut
- 5 Touche
- 6 Mesure du courant 4 ... 20 mA

Commutateur de fonctions

- 1 : Fonctionnement : sélectionner pour le fonctionnement normal
- 2 : Étalonnage "vide" : sélectionner pour régler l'étalonnage "vide"
- 3 : Étalonnage "plein" : sélectionner pour régler l'étalonnage "plein"
- 4 : Modes de mesure : choisir entre le fonctionnement pour les produits qui génèrent un colmatage (p. ex. le yaourt) ou pour les produits sans colmatage (p. ex. l'eau)
- 5 : Gamme de mesure : sélectionner la gamme de mesure en pF pour :
 - gamme de mesure longueur de sonde < 6 m (20 ft) correspond à 2 000 pF
 - gamme de mesure longueur de sonde > 6 m (20 ft) correspond à 4 000 pF
- 6 : Auto-test : sélectionner pour activer l'auto-test
- 7 : Reset – réglages par défaut : sélectionner pour rétablir les réglages par défaut
- 8 : Téléchargement DAT (EEPROM) capteur
 - sélectionner pour transférer les valeurs d'étalonnage dans l'électronique vers le module DAT (EEPROM) du capteur en cas de remplacement de la sonde
 - sélectionner pour transférer les valeurs d'étalonnage du module DAT (EEPROM) du capteur vers l'électronique en cas de remplacement de l'électronique

LED rouge – indique un défaut ou un dysfonctionnement

- Clignote 5x par seconde :
 - capacité au niveau de la sonde trop grande, court-circuit à la sonde ou FEI50H défectueuse
- Clignote 1x par seconde :
 - la température dans l'électronique est en dehors de la gamme de température admissible

Touche 

Actionner cette touche pour exécuter les fonctions réglées via le commutateur de fonctions

Connecteur d'affichage

Connecteur dédié au module d'affichage et de commande local optionnel

Mesure du courant 4 ... 20 mA


Raccorder le multimètre pour un étalonnage "plein" ou "vide" sans déconnecter le circuit principal

Touche 

Actionner cette touche pour exécuter les fonctions réglées via le commutateur de fonctions

LED verte - indique le fonctionnement

- Clignote 5x par seconde : l'appareil fonctionne
- Clignote 1x par seconde : l'appareil est en mode étalonnage

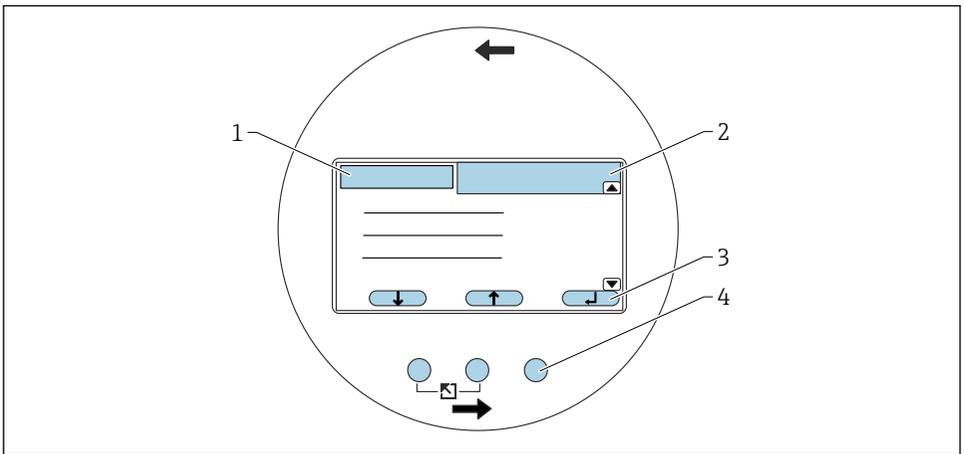7.1.2 Fonctionnement via le module d'affichage et de commande optionnel**Éléments d'affichage et de configuration**

A0040480

 7 Éléments d'affichage et de configuration

- 1 Titre du menu
- 2 Code d'une fonction affichée
- 3 Symboles des touches
- 4 Touches hardware

Symboles sur l'afficheur

Mode de fonctionnement de l'appareil

- **Utilisateur** 
 - Les paramètres utilisateur peuvent être édités
- **Verrouillage** 
 - Tous les paramètres sont verrouillés
- **Touches de défilement**  
 - Défilement vers le haut ou vers le bas pour accéder aux autres fonctions


État de verrouillage du paramètre actuellement affiché

- **Paramètre d'affichage** 
 - Le paramètre ne peut pas être édité dans le mode de fonctionnement actuel de l'appareil
- **Paramètre d'écriture** 
 - Le paramètre peut être édité

Combinaison de touches hardware

Les combinaisons de touche hardware suivantes s'appliquent quel que soit l'élément de menu concerné :


Échap

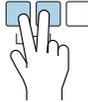

A0032709

- 1 Lors de l'édition d'une fonction : quitte le mode d'édition pour la fonction en cours
- 2 Lors de la navigation : retourne au niveau de menu immédiatement supérieur


Augmenter contraste

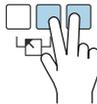

A0032710

Augmente le contraste du module d'affichage


Diminuer contraste

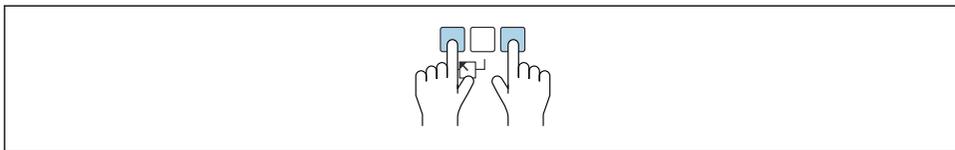

A0032711

Diminue le contraste du module d'affichage

Verrouillage et déverrouillage

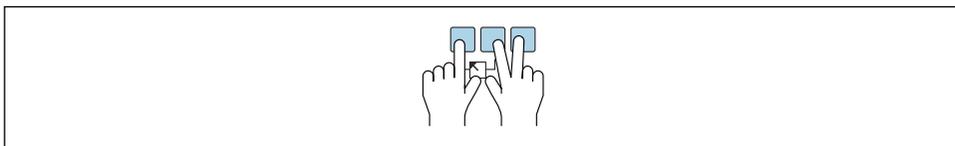

A0032712

- 1 Verrouille l'appareil pour empêcher les modifications de paramètres
- 2 Appuyer sur toutes les trois touches pour déverrouiller l'appareil

7.2 Fonctionnement via la configuration d'appareil FieldCare

7.2.1 Étendue des fonctions

Outil de gestion des équipements basé sur FDT d'Endress+Hauser. Il est capable de configurer tous les appareils de terrain intelligents d'une installation et facilite leur gestion. Grâce à l'utilisation d'informations d'état, il constitue en outre un moyen simple, mais efficace, de contrôler leur état.



Pour plus d'informations sur FieldCare, voir les manuels de mise en service BA00027S et BA00059S

Options de raccordement : HART via Commubox FXA195 et le port USB d'un ordinateur

7.2.2 Source pour les fichiers de description d'appareil

- www.fr.endress.com → Télécharger
- CD-ROM (contacter Endress+Hauser)
- DVD (contacter Endress+Hauser)

8 Mise en service



L'appareil est commandé via l'électronique, l'afficheur ou à l'aide de FieldCare. Si un afficheur est relié à l'électronique, les touches de fonction \square ou \oplus et le commutateur de mode sur l'électronique sont désactivés. Tous les autres réglages peuvent être effectués à l'aide des touches de fonction sur l'afficheur ou à l'aide de FieldCare.

8.1 Contrôle du montage et du fonctionnement



Voir manuel de mise en service →  2

8.2 Réglage de la langue d'interface



Voir manuel de mise en service, menu : "Réglages" →  2

8.3 Configuration de l'appareil



Voir manuel de mise en service, menu : "Étalonnage base" →  2



71539299

www.addresses.endress.com
