# Kurzanleitung Micropilot FMR51, FMR52 HART

Freistrahlendes Radar



71572898 2022-08-01





Services

Diese Anleitung ist eine Kurzanleitung, sie ersetzt nicht die zugehörige Betriebsanleitung.

Ausführliche Informationen zu dem Gerät entnehmen Sie der Betriebsanleitung und den weiteren Dokumentationen: Für alle Geräteausführungen verfügbar über:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/Tablet: Endress+Hauser Operations App



# 1 Zugehörige Dokumente



A0023555

# 2 Hinweise zum Dokument

## 2.1 Verwendete Symbole

## 2.1.1 Warnhinweissymbole

#### **▲** GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

#### **WARNUNG**

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

#### **▲** VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

#### HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

## 2.1.2 Elektrische Symbole



#### Schutzerde (PE: Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet werden müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

Die Erdungsklemmen befinden sich innen und außen am Gerät.

- Innere Erdungsklemme; Schutzerde wird mit dem Versorgungsnetz verbunden.
- Äußere Erdungsklemme; Gerät wird mit dem Erdungssystem der Anlage verbunden.

#### 2.1.3 Werkzeugsymbole

#### Werkzeugsymbole



Schlitzschraubendreher



Innensechskantschlüssel



Gabelschlüssel

## 2.1.4 Symbole für Informationstypen und Grafiken

#### Erlaubt

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind

## **⋉** Verboten

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind

## **Tipp**

Kennzeichnet zusätzliche Informationen



Verweis auf Dokumentation



Verweis auf Abbildung



Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt

#### 1., 2., 3.

Handlungsschritte

Ergebnis eines Handlungsschritts



Sichtkontrolle

1, 2, 3, ...

Positionsnummern

A, B, C, ...

Ansichten

# 3 Grundlegende Sicherheitshinweise

## 3.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss für seine Tätigkeiten folgende Bedingungen erfüllen:

- Ausgebildetes Fachpersonal: Verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht.
- ▶ Vom Anlagenbetreiber autorisiert.
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut.
- ► Vor Arbeitsbeginn: Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation sowie Zertifikate (je nach Anwendung) lesen und verstehen.
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen.

## 3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

## Anwendungsbereich und Messstoffe

Das in dieser Anleitung beschriebene Messgerät ist für die kontinuierliche, berührungslose Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und Schlämmen bestimmt. Mit einer Arbeitsfrequenz von ca. 26 GHz und einer maximalen abgestrahlten Pulsleistung von 5,7 mW sowie einer mittleren Leistung von 0,015 mW(für die Ausführung mit erhöhter Dynamik: maximale Pulsleistung: 23,3 mW; mittlere Leistung: 0,076 mW) ist die freie Verwendung auch außerhalb von geschlossenen metallischen Behältern gestattet (zum Beispiel über Becken, offenen Kanälen oder Halden). Der Betrieb ist für Mensch und Tier völlig gefahrlos.

Unter Einhaltung der in den "Technischen Daten" angegebenen Grenzwerte und der in Anleitung und Zusatzdokumentation aufgelisteten Rahmenbedingungen darf das Messgerät nur für folgende Messungen eingesetzt werden:

- ▶ Gemessene Prozessgrößen: Füllstand, Distanz, Signalstärke
- Berechenbare Prozessgrößen: Volumen oder Masse in beliebig geformten Behältern; Durchfluss an Messwehren oder Gerinnen (aus dem Füllstand durch Linearisierung berechnet)

Um den einwandfreien Zustand des Messgeräts für die Betriebszeit zu gewährleisten:

- Messgerät nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind.
- ► Grenzwerte in "Technischen Daten" einhalten.

#### Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Klärung bei Grenzfällen:

 Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

#### Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen wie Anzeigemodul, Hauptelektronikmodul und I/O-Elektronikmodul können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu 80  $^{\circ}$ C (176  $^{\circ}$ F) erwärmen. Der Sensor kann im Betrieb eine Temperatur nahe der Messstofftempertaur anehmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

 Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

#### 3.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche persönliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

#### 3.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

## Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (z.B. Explosionsschutz):

- ► Anhand des Typenschildes überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.
- ▶ Die Vorgaben in der separaten Zusatzdokumentation beachten, die ein fester Bestandteil dieser Anleitung ist.

#### 3.5 Produktsicherheit

Dieses Messgerät ist nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es erfüllt die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen.

## HINWEIS

## Verlust des Schutzgrads durch Öffnen in feuchter Umgebung

 Wenn das Gerät in feuchter Umgebung geöffnet wird, ist der ausgewiesene Schutzgrad auf dem Typenschild aufgehoben. Der sichere Betrieb des Gerätes kann dadurch ebenfalls betroffen sein.

#### 3.5.1 CE-Zeichen

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EU-Konformitätserklärung aufgeführt.

Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des CE-Zeichens.

#### 3.5.2 EAC-Konformität

Das Messsystem erfüllt die gesetzlichen Anforderungen der anwendbaren EAC-Richtlinien. Diese sind zusammen mit den angewandten Normen in der entsprechenden EAC-Konformitätserklärung aufgeführt.

Der Hersteller bestätigt die erfolgreiche Prüfung des Geräts mit der Anbringung des EAC-Zeichens.

# 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

## 4.1 Warenannahme

Bei Warenannahme prüfen:

- Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?
- Ware unbeschädigt?
- Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
- DVD mit Bedienprogramm vorhanden?
   Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise (XA) vorhanden?
- Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft: Wenden Sie sich an Ihre Endress+Hauser-Vertriebsstelle.

## 4.2 Lagerung und Transport

## 4.2.1 Lagerbedingungen

- Zulässige Lagerungstemperatur: -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
- Originalverpackung verwenden.


## 4.2.2 Produkt zur Messstelle transportieren

### HINWEIS

## Gehäuse oder Antennenhorn kann beschädigt werden oder abreißen.

Verletzungsgefahr!


- ▶ Messgerät in Originalverpackung oder am Prozessanschluss zur Messstelle transportieren.
- ► Hebezeuge (Gurte, Ösen, etc.) nicht am Elektronikgehäuse und nicht am Antennenhorn befestigen, sondern am Prozessanschluss. Dabei auf den Schwerpunkt des Gerätes achten, so dass es nicht unbeabsichtigt verkippen kann.
- ➤ Sicherheitshinweise, Transportbedingungen für Geräte über 18 kg (39.6 lbs) beachten (IEC61010).

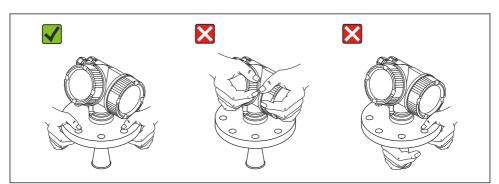

A0016875

# 5 Montage

## 5.1 Montageort

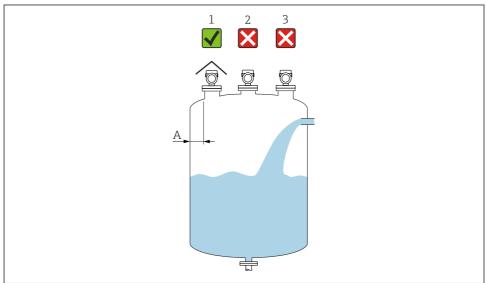


A0016882

- A Empfohlener Abstand Wand Stutzenaußenkante ~ 1/6 des Behälterdurchmessers. Das Gerät sollte aber auf keinen Fall näher als 15 cm (5,91 in) zur Tankwand montiert werden.
- 1 Verwendung einer Wetterschutzhaube; Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung oder Regen
- 2 Mittige Montage, Interferenzen können zu Signalverlust führen
- 3 Montage nicht über dem Befüllstrom

## 5.2 Einbaulage


## 5.3 Behältereinbauten

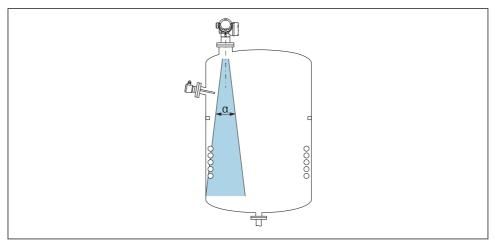

A0018944

Vermeiden Sie, dass sich Einbauten (Grenzschalter, Temperatursensoren, Streben, Vakuumringe, Heizschlangen, Strömungsbrecher usw.) innerhalb des Strahlenkegels befinden. Beachten Sie dazu den Abstrahlwinkel.

# 5.4 Vermeidung von Störechos

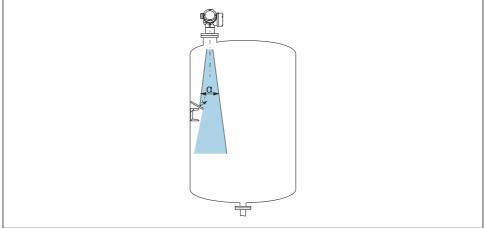


A0016890

Schräg eingebaute, metallische Blenden zur Streuung der Radarsignale helfen, Störechos zu vermeiden

#### 5.5 Abstrahlwinkel

Als Abstrahlwinkel ist der Winkel  $\alpha$  definiert, bei dem die Leistungsdichte der Radar-Wellen den halben Wert der maximalen Leistungsdichte annimmt (3dB-Breite). Auch außerhalb des Strahlenkegels werden Mikrowellen abgestrahlt und können von Störern reflektiert werden.

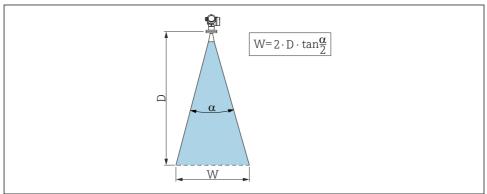

A0016891

■ 1 Zusammenhang zwischen Abstrahlwinkel α, Distanz D und Kegelweite W

Der Kegeldurchmesser W ist Abhängig vom Abstrahlwinkel lpha und der Distanz D.

		FMR51		
Antennengröße	40 mm (1½ in)	50 mm (2 in)	80 mm (3 in)	100 mm (4 in)
Abstrahlwinkel α	23°	18°	10°	8°
Distanz (D)		Kegeldurchm	nesser W	
3 m (9,8 ft)	1,22 m (4 ft)	0,95 m (3,1 ft)	0,53 m (1,7 ft)	0,42 m (1,4 ft)
6 m (20 ft)	2,44 m (8 ft)	1,9 m (6,2 ft)	1,05 m (3,4 ft)	0,84 m (2,8 ft)
9 m (30 ft)	3,66 m (12 ft)	2,85 m (9,4 ft)	1,58 m (5,2 ft)	1,26 m (4,1 ft)
12 m (39 ft)	4,88 m (16 ft)	3,80 m (12 ft)	2,1 m (6,9 ft)	1,68 m (5,5 ft)
15 m (49 ft)	6,1 m (20 ft)	4,75 m (16 ft)	2,63 m (8,6 ft)	2,10 m (6,9 ft)
20 m (66 ft)	8,14 m (27 ft)	6,34 m (21 ft)	3,50 m (11 ft)	2,80 m (9,2 ft)
25 m (82 ft)	10,17 m (33 ft)	7,92 m (26 ft)	4,37 m (14 ft)	3,50 m (11 ft)
30 m (98 ft)	-	9,50 m (31 ft)	5,25 m (17 ft)	4,20 m (14 ft)
35 m (115 ft)	-	11,09 m (36 ft)	6,12 m (20 ft)	4,89 m (16 ft)
40 m (131 ft)	-	12,67 m (42 ft)	7,00 m (23 ft)	5,59 m (18 ft)
45 m (148 ft)	-	-	7,87 m (26 ft)	6,29 m (21 ft)
60 m (197 ft)	-	-	10,50 m (34 ft)	8,39 m (28 ft)
70 m (230 ft)	-	-	-	9,79 m (32 ft)


	FMR52				
Antennengröße	50 mm (2 in)	80 mm (3 in) 10°			
Abstrahlwinkel α	18°				
Distanz (D)	Kegeldurchmes	ser W			
3 m (9,8 ft)	0,95 m (3,1 ft)	0,53 m (1,7 ft)			
6 m (20 ft)	1,9 m (6,2 ft)	1,05 m (3,4 ft)			
9 m (30 ft)	2,85 m (9,4 ft)	1,58 m (5,2 ft)			
12 m (39 ft)	3,80 m (12 ft)	2,1 m (6,9 ft)			
15 m (49 ft)	4,75 m (16 ft)	2,63 m (8,6 ft)			
20 m (66 ft)	6,34 m (21 ft)	3,50 m (11 ft)			
25 m (82 ft)	7,92 m (26 ft)	4,37 m (14 ft)			
30 m (98 ft)	9,50 m (31 ft)	5,25 m (17 ft)			
35 m (115 ft)	11,09 m (36 ft)	6,12 m (20 ft)			
40 m (131 ft)	12,67 m (42 ft)	7,00 m (23 ft)			
45 m (148 ft)	-	7,87 m (26 ft)			
60 m (197 ft)	-	10,50 m (34 ft)			

## 5.6 Einbau frei im Behälter

## 5.6.1 Hornantenne (FMR51)

#### Ausrichtung


- Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.
   Bei nicht senkrecht stehender Antenne kann die maximale Reichweite reduziert sein.
- Zur Ausrichtung befindet sich eine Markierung auf dem Flansch (an einer Stelle zwischen den Flanschlöchern), dem Einschraubgewinde oder der Durchführung. Diese Markierung muss so gut wie möglich zur Tankwand ausgerichtet werden.

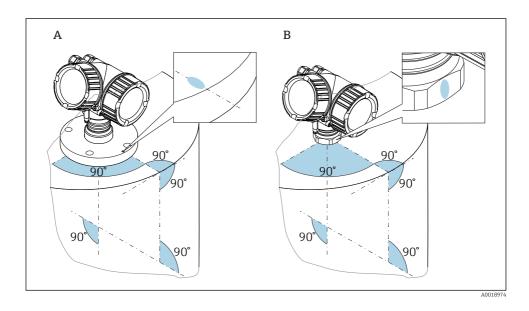

Je nach Geräteausführung kann die Markierung aus einem Kreis oder aus zwei parallelen Strichen bestehen.

### Hinweise zum Stutzen

Für eine optimale Messung sollte die Antenne aus dem Stutzen ragen. Abhängig von der Antennengröße wird das durch folgende maximalen Stutzenhöhen erreicht:

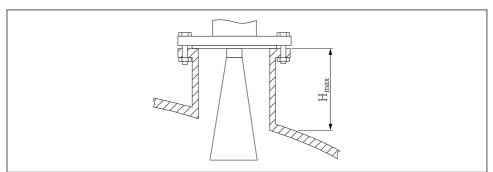

A0016820


■ 2 Stutzenhöhe bei Hornantenne (FMR51)

Antenne	Maximale Stutzenhöhe $H_{max}$
Horn 40mm/1-1/2"	86 mm (3,39 in)
Horn 50mm/2"	115 mm (4,53 in)

Antenne	Maximale Stutzenhöhe $H_{max}$
Horn 80mm/3"	211 mm (8,31 in)
Horn 100mm/4"	282 mm (11,1 in)

#### Bedingungen für längere Stutzen

Bei guten Reflexionseigenschaften des Messguts sind auch höhere Stutzen möglich. Die maximale Stutzenlänge  $H_{max}$  hängt dabei vom Stutzendurchmesser D ab:

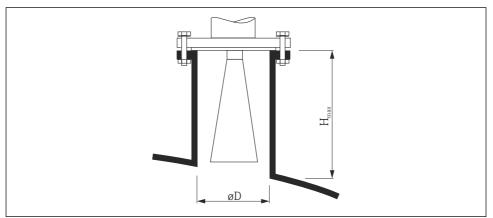

A0023611

Stutzendurchmesser D	Maximale Stutzenhöhe $H_{max}$	Empfohlene Antenne
40 mm (1,5 in)	100 mm (3,9 in)	Horn 40mm/1-1/2"
50 mm (2 in)	150 mm (5,9 in)	Horn 50mm/2"
80 mm (3 in)	250 mm (9,8 in)	Horn 80mm/3"
100 mm (4 in)	500 mm (19,7 in)	Horn 100mm/4"
150 mm (6 in)	800 mm (31,5 in)	Horn 100mm/4"



Wenn die Antenne nicht aus dem Stutzen ragt, folgendes beachten:

- Das Stutzenende muss glatt und gratfrei sein. Wenn möglich sollte die Stutzenkante abgerundet sein.
- Es muss eine Störechoausblendung durchgeführt werden.
- Bitte kontaktieren Sie Endress+Hauser für Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben.



- Für die Montage in langen Stutzen ist das Gerät mit einer Antennenverlängerung von bis zu 1000 mm (39,4 in) erhältich (Zubehör). Dadurch lässt sich erreichen, dass die Antenne aus dem Stutzen ragt.
  - Durch die Antennenverlängerung können Störechos im Nahbereich entstehen, das heißt dass gegebenenfalls der maximal messbare Füllstand verringert ist.

#### Hinweise zum Einschraubgewinde




Bei Geräten mit Einschraubgewinde muss abhängig von der Antennengröße das Horn eventuell zunächst demontiert und nach dem Einschrauben wieder montiert werden.

- Beim Einschrauben nur am Sechskant drehen.
- Werkzeug: Gabelschlüssel 55 mm
- Maximal erlaubtes Drehmoment: 60 Nm (44 lbf ft)

## 5.6.2 Hornantenne frontbündig (FMR52)

#### Ausrichtung

- Antenne senkrecht auf die Produktoberfläche ausrichten.
   Bei nicht senkrecht stehender Antenne kann die maximale Reichweite reduziert sein.
- Zur Ausrichtung befindet sich eine Markierung auf dem Flansch (an einer Stelle zwischen den Flanschlöchern) oder der Durchführung. Diese Markierung muss so gut wie möglich zur Tankwand ausgerichtet werden.

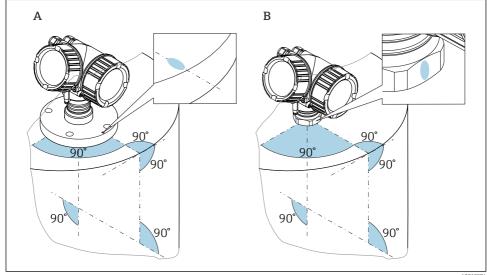


A0018974

i

Je nach Geräteausführung kann die Markierung aus einem Kreis oder aus zwei parallelen Strichen bestehen.

#### Hinweise zum Stutzen

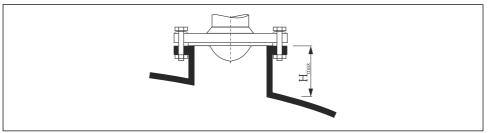

A0016819

#### ■ 3 Stutzenhöhe bei Hornantenne frontbündig (FMR52)

Antenne         Maximale Stutzenhöhe $H_{max}$	
Horn 50mm/2"	500 mm (19,7 in)
Horn 80mm/3"	500 mm (19,7 in)



- Bei Flanschen mit PTFE-Plattierung: Hinweise zur Montage von plattierten Flanschen beachten
  - Die PTFE-Flanschplattierung dient üblicherweise gleichzeitig als Dichtung zwischen dem Stutzen und dem Geräteflansch
  - Bei Anwendungen mit höheren Stutzen als in der Tabelle angegeben, Support des Herstellers kontaktieren.

## Montage von plattierten Flanschen



Für plattierte Flansche folgendes beachten:


- Flanschschrauben entsprechend der Anzahl der Flanschbohrungen verwenden.
- Schrauben mit dem erforderlichen Anzugsmoment anziehen (siehe Tabelle).
- Nachziehen nach 24 Stunden bzw. nach dem ersten Temperaturzyklus.
- Schrauben je nach Prozessdruck und -temperatur gegebenenfalls in regelmäßigen Abständen kontrollieren und nachziehen.

Die PTFE-Flanschplattierung dient üblicherweise gleichzeitig als Dichtung zwischen dem Stutzen und dem Geräteflansch.

Flanschgröße	Anzahl Schrauben	Anzugsdrehmoment
EN		
DN50 PN10/16	4	45 65 Nm
DN50 PN25/40	4	45 65 Nm
DN80 PN10/16	8	40 55 Nm
DN80 PN25/40	8	40 55 Nm
DN100 PN10/16	8	40 60 Nm

Flanschgröße	Anzahl Schrauben	Anzugsdrehmoment
DN100 PN25/40	8	55 80 Nm
DN150 PN10/16	8	75 115 Nm
ASME		
NPS 2" Cl.150	4	40 55 Nm
NPS 2" Cl.300	8	20 30 Nm
NPS 3" Cl.150	4	65 95 Nm
NPS 3" Cl.300	8	40 55 Nm
NPS 4" Cl.150	8	45 70 Nm
NPS 4" Cl.300	8	55 80 Nm
NPS 6" Cl.150	8	85 125 Nm
NPS 6" Cl.300	12	60 90 Nm
NPS 8" Cl.150	8	115 170 Nm
NPS 8" Cl.300	12	90 135 Nm
JIS		
10K 50A	4	40 60 Nm
10K 80A	8	25 35 Nm
10K 100A	8	35 55 Nm
10K 150A	8	75 115 Nm

# 5.7 Behälter mit Wärmeisolierung




A0032207

Zur Vermeidung der Erwärmung der Elektronik durch Wärmestrahlung bzw. Konvektion ist bei hohen Prozesstemperaturen das Gerät in die übliche Behälterisolation (2) mit einzubeziehen. Die Isolation darf dabei nicht über den Gehäusehals (1) hinausgehen.

## 5.8 Messumformergehäuse drehen


Um den Zugang zum Anschlussraum oder Anzeigemodul zu erleichtern, lässt sich das Messumformergehäuse drehen:

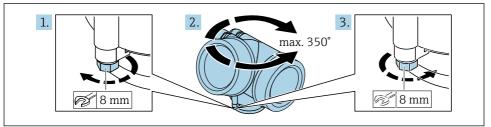

- 1. Befestigungsschraube mit Gabelschlüssel lösen.
- Gehäuse in die gewünschte Richtung drehen. 2.
- 3. Befestigungsschraube anziehen (1,5 Nm bei Kunststoffgehäuse; 2,5 Nm bei Alu- oder Edelstahlgehäuse).

#### 5.9 Anzeige drehen


#### 5.9.1 Deckel öffnen

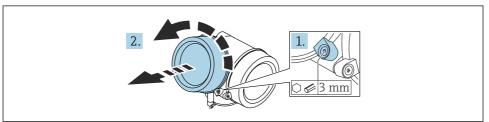

Δ0021430


- Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) lösen und Sicherungskralle um 90° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Elektronikraumdeckel abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren, ggf. austauschen.

#### 5.9.2 Anzeigemodul drehen

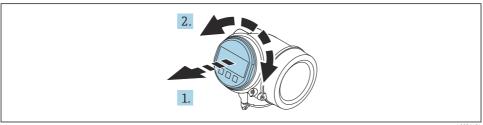

- 1. Anzeigemodul mit leichter Drehbewegung herausziehen.
- 2. Anzeigemodul in die gewünschte Lage drehen: Max. 8 × 45 ° in jede Richtung.
- 3. Spiralkabel in den Zwischenraum von Gehäuse und Hauptelektronikmodul hineinlegen und das Anzeigemodul auf den Elektronikraum stecken, bis es einrastet.

#### 5.9.3 Deckel Elektronikraum schliessen

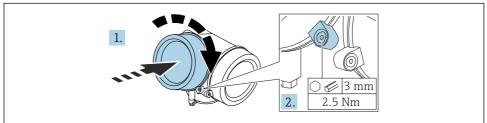

A0021451


- 1. Deckel des Elektronikraums zuschrauben.
- Sicherungskralle um 90° im Uhrzeigersinn schwenken und Schraube der Sicherungskralle des Elektronikraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) mit 2,5 Nm festziehen.

## 6 Elektrischer Anschluss

## 6.1 Anschlussbedingungen

## 6.1.1 Klemmenbelegung

## Klemmenbelegung 2-Draht: 4 ... 20 mA HART

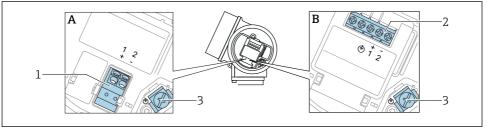


Δ0036498

■ 4 Klemmenbelegung 2-Draht: 4 ... 20 mA HART

- A Ohne integrierten Überspannungsschutz
- B Mit integriertem Überspannungsschutz
- 1 Anschluss 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 2 Anschluss 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2, mit integrierten Überspannungsschutz
- 3 Anschlussklemme für Kabelschirm

#### Blockdiagramm 2-Draht: 4 ... 20 mA HART

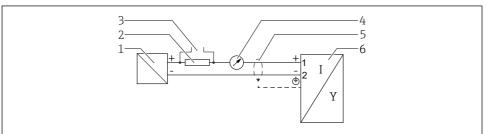


A0036499

#### ■ 5 Blockdiagramm 2-Draht: 4 ... 20 mA HART

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z.B. RN221N); Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (≥ 250  $\Omega$ ); Maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert SFX350/SFX370 (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; Maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät

#### Klemmenbelegung 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

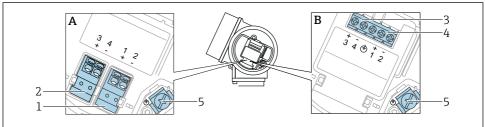


A0036500

#### ■ 6 Klemmenbelegung 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

- A Ohne integrierten Überspannungsschutz
- B Mit integriertem Überspannungsschutz
- 1 Anschluss 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 2 Anschluss Schaltausgang (Open Collector): Klemmen 3 und 4, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 3 Anschluss Schaltausgang (Open Collector): Klemmen 3 und 4, mit integrierten Überspannungsschutz
- 4 Anschluss 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2, mit integrierten Überspannungsschutz
- 5 Anschlussklemme für Kabelschirm

#### Blockdiagramm 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

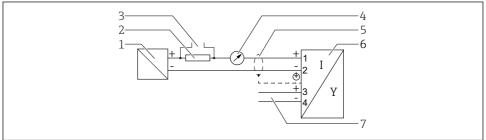


A003650

#### ■ 7 Blockdiagramm 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, Schaltausgang

- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z.B. RN221N); Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (≥ 250  $\Omega$ ); Maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert SFX350/SFX370 (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; Maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät
- 7 Schaltausgang (Open Collector)

## Klemmenbelegung 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

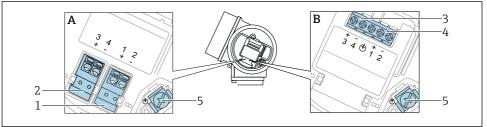


A0036500

■ 8 Klemmenbelegung 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

- A Ohne integrierten Überspannungsschutz
- B Mit integriertem Überspannungsschutz
- 1 Anschluss Stromausgang 1, 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 2 Anschluss Stromausgang 2, 4 ... 20 mA: Klemmen 3 und 4, ohne integrierten Überspannungsschutz
- 3 Anschluss Stromausgang 2, 4 ... 20 mA: Klemmen 3 und 4, mit integrierten Überspannungsschutz
- 4 Anschluss Stromausgang 1, 4 ... 20 mA HART passiv: Klemmen 1 und 2, mit integrierten Überspannungsschutz
- 5 Anschlussklemme für Kabelschirm


## Blockdiagramm 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA

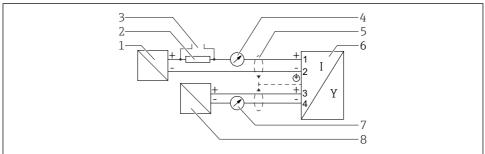

A0036502

- 🛮 9 Blockdiagramm 2-Draht: 4 ... 20 mA HART, 4 ... 20 mA
- 1 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z.B. RN221N), Stromausgang 1; Klemmenspannung beachten
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation ( $\geq$  250  $\Omega$ ); Maximale Bürde beachten
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert SFX350/SFX370 (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; Maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät
- 7 Analoges Anzeigeinstrument; maximale Bürde beachten
- 8 Speisetrenner für Spannungsversorgung (z.B. RN221N), Stromausgang 2; Klemmenspannung beachten


## Klemmenbelegung 4-Draht: $4 \dots 20 \text{ mA}$ HART ( $10,4 \dots 48 \text{ V}_{DC}$ )

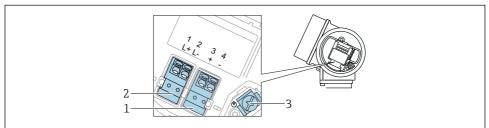

A003651

- $\blacksquare$  10 Klemmenbelegung 4-Draht: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48  $V_{DC}$ )
- 1 Anschluss 4 ... 20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4
- 2 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- 3 Anschlussklemme für Kabelschirm

## Blockdiagramm 4-Draht: 4 ... 20 mA HART (10,4 ... 48 V<sub>DC</sub>)

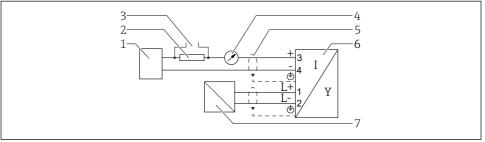


Δ0036526

■ 11 Blockdiagramm 4-Draht:  $4 \dots 20$  mA HART ( $10,4 \dots 48 V_{DC}$ )

- 1 Auswerteeinheit, z.B. SPS
- Widerstand für HART-Kommunikation (≥ 250 Ω); Maximale Bürde beachten 2
- 3 Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert SFX350/SFX370 (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; Maximale Bürde beachten
- Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten 5
- 6 Messgerät
- 7 Spannungsversorgung; Klemmenspannung beachten, Kabelspezifikation beachten

## Klemmenbelegung 4-Draht: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 VAC)

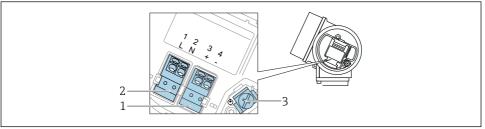

Δ0036519

■ 12 Klemmenbelegung 4-Draht: 4 ... 20 mAHART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)


- Anschluss 4 ... 20 mA HART (aktiv): Klemmen 3 und 4 1
- 2 Anschluss Hilfsenergie: Klemmen 1 und 2
- Anschlussklemme für Kabelschirm 3

## **A** VORSICHT

#### Um elektrische Sicherheit sicherzustellen:

- ► Schutzleiterverbindung nicht lösen.
- ▶ Vor Lösen des Schutzleiters Gerät von der Versorgung trennen.
- Vor dem Anschluss der Hilfsenergie Schutzleiter an der inneren Erdungsklemme (3) anschließen. Falls erforderlich Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.
- Um elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) sicherzustellen: Das Gerät **nicht** ausschließlich über den Schutzleiter im Versorgungskabel erden. Die funktionale Erdung muss stattdessen zusätzlich über den Prozessanschluss (Flansch oder Einschraubstück) oder über die externe Erdungsklemme erfolgen.
- Es ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Gerätes zu installieren. Der Schalter ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (IEC/EN61010).

#### Blockdiagramm 4-Draht: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253 V<sub>AC</sub>)

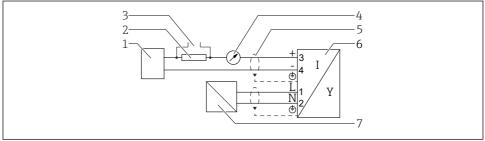


A0036527

- $\blacksquare$  13 Blockdiagramm 4-Draht: 4 ... 20 mA HART (90 ... 253  $V_{AC}$ )
- 1 Auswerteeinheit, z.B. SPS
- 2 Widerstand für HART-Kommunikation (≥ 250 Ω); Maximale Bürde beachten
- Anschluss für Commubox FXA195 oder FieldXpert SFX350/SFX370 (über VIATOR Bluetooth-Modem)
- 4 Analoges Anzeigeinstrument; Maximale Bürde beachten
- 5 Kabelschirm; Kabelspezifikation beachten
- 6 Messgerät
- 7 Spannungsversorgung; Klemmenspannung beachten, Kabelspezifikation beachten

#### 6.1.2 Gerätestecker


Bei den Ausführungen mit Gerätestecker muss das Gehäuse nicht geöffnet werden, um das Signalkabel anzuschließen.



A0011175

## ■ 14 Pinbelegung Stecker M12

- 1 Signal +
- 2 Nicht belegt
- 3 Signal -
- 4 Erde



A0011176

## ■ 15 Pinbelegung Stecker 7/8"

- 1 Signal -
- 2 Signal +
- 3 Nicht belegt
- 4 Schirm

# 6.1.3 Versorgungsspannung

## 2-Draht, 4-20mA HART, passiv

"Hilfsener- gie, Aus- gang" <sup>1)</sup>	"Zulassung" <sup>2)</sup>	Klemmenspan- nung U am Gerät	
A: 2-Draht; 4-20mA HART	<ul><li>Ex-frei</li><li>Ex nA</li><li>Ex ic</li><li>CSA GP</li></ul>	10,4 35 V <sup>3) 4) 5)</sup>	R [Ω] 500
	Ex ia / IS	10,4 30 V <sup>3) 4) 5)</sup>	0 10 20 30 35 U <sub>0</sub> [V] 10.4 21.4

"Hilfsener- gie, Aus- gang" <sup>1)</sup>	"Zulassung" <sup>2)</sup>	Klemmenspan- nung U am Gerät	
	<ul> <li>Ex d(ia) / XP</li> <li>Ex ic(ia)</li> <li>Ex nA(ia)</li> <li>Ex ta / DIP</li> </ul>	13 35 V <sup>5) 6)</sup>	R [Ω] 500
	Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP	13 30 V <sup>5) 6)</sup>	0 10 20 30 35 U <sub>0</sub> [V] 13 24

- 1) Merkmal 020 der Produktstruktur
- 2) Merkmal 010 der Produktstruktur
- 3) Bei Umgebungstemperaturen  $T_a \le -20$  °C ist für den Anlauf des Geräts im Minimum-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U  $\ge 15$  V erforderlich. Der Anlaufstrom kann parametriert werden. Wird das Gerät mit einem Feststrom I  $\ge 5,5$  mA betrieben (HART-Multidrop-Betrieb), ist eine Spannung U  $\ge 10,4$  V im kompletten Umgebungstemperaturbereich ausreichend.
- 4) Im Strom-Simulationsbetrieb ist eine Spannung U  $\geq$  12,5 V erforderlich.
- 5) Bei Verwendung des Bluetooth-Moduls erhöht sich die minimale Versorgungsspannung um 3 V.
- 6) Bei Umgebungstemperaturen  $T_a \le -20$  °C ist für den Anlauf des Geräts im Minimum-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung  $U \ge 16$  V erforderlich.

"Hilfsenergie, Ausgang" <sup>1)</sup>	"Zulassung" <sup>2)</sup>	Klemmenspan- nung U am Gerät	$\label{eq:maximale} \begin{tabular}{ll} Maximale B \ddot{u}r de R, abhängig von der Versorgungsspannung $U_0$ des Speisegeräts $U_0$ des Sp$
<b>B:</b> 2-Draht; 4-20 mA HART, Schalt- ausgang	<ul> <li>Ex-frei</li> <li>Ex nA</li> <li>Ex nA(ia)</li> <li>Ex ic</li> <li>Ex ic(ia)</li> <li>Ex d(ia) / XP</li> <li>Ex ta / DIP</li> <li>CSA GP</li> </ul>	13 35 V <sup>3) 4)</sup>	R [Ω] 500
	<ul> <li>Ex ia / IS</li> <li>Ex ia + Ex d(ia) / IS + XP</li> </ul>	13 30 V <sup>3) 4)</sup>	10   20   30 35 U <sub>0</sub> [V] 13 24

- 1) Merkmal 020 der Produktstruktur
- 2) Merkmal 010 der Produktstruktur
- 3) Bei Umgebungstemperaturen  $T_a \le -30$  °C ist für den Anlauf des Geräts im Minimum-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung  $U \ge 16$  V erforderlich.
- 4) Bei Verwendung des Bluetooth-Moduls erhöht sich die minimale Versorgungsspannung um 3 V.

"Hilfsenergie,	"Zulas-	Klemmenspan-	$\label{eq:maximale} \mbox{ Maximale B\"{u}rde R, abh\"{a}ngig von der Versorgungsspannung $U_0$ } \\ \mbox{ des Speiseger\"{a}ts}$
Ausgang" <sup>1)</sup>	sung" <sup>2)</sup>	nung U am Gerät	
C: 2-Draht; 4-20mA HART, 4-20mA	alle	13 28 V <sup>3) 4)</sup>	R [Ω] 500 10 20 28 U <sub>0</sub> [V] 13 24

- 1) Merkmal 020 der Produktstruktur
- 2) Merkmal 010 der Produktstruktur
- 3) Bei Umgebungstemperaturen  $T_a \le -30$  °C ist für den Anlauf des Geräts im Minimum-Fehlerstrom (3,6 mA) eine Klemmenspannung U  $\ge 16$  V erforderlich.
- 4) Bei Verwendung des Bluetooth-Moduls erhöht sich die minimale Versorgungsspannung um 3 V.

Integrierter Verpolschutz	Ja
Zulässige Restwelligkeit bei f = 0 100 Hz	$U_{SS} < 1 \text{ V}$
Zulässige Restwelligkeit bei f = 100 10000 Hz	$U_{SS}$ < 10 mV

#### 4-Draht, 4-20mA HART, aktiv

"Hilfsenergie; Ausgang" 1)	Klemmenspannung U	Maximale Bürde R <sub>max</sub>
K: 4-Draht 90-253VAC; 4-20mA HART	90 253 $V_{AC}$ (50 60 Hz), Überspannungskategorie II	500 Ω
L: 4-Draht 10,4-48VDC; 4-20mA HART	10,4 48 V <sub>DC</sub>	

1) Merkmal 020 der Produktstruktur

#### 6.2 Gerät anschließen

## **A** WARNUNG


#### Explosionsgefahr!

- ► Entsprechende nationale Normen beachten.
- ▶ Angaben der Sicherheitshinweise (XA) einhalten.
- ▶ Nur spezifizierte Kabelverschraubung benutzen.
- ▶ Prüfen, ob die Hilfsenergie mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmt.
- ▶ Vor dem Anschließen des Gerätes: Hilfsenergie ausschalten.
- Vor dem Anlegen der Hilfsenergie: Potenzialausgleichsleitung an der äußeren Erdungsklemme anschließen.

#### Benötigtes Werkzeug/Zubehör:

- Für Geräte mit Deckelsicherung: Innensechskantschlüssel SW3
- Abisolierzange
- Bei Verwendung von Litzenkabeln: Eine Aderendhülse für jeden anzuschließenden Leiter.


#### 6.2.1 Anschlussraumdeckel öffnen

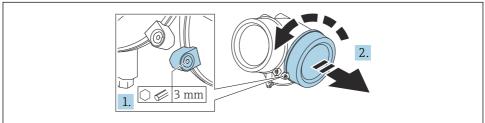

A0021490

- 1. Schraube der Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) lösen und Sicherungskralle um 90° gegen den Uhrzeigersinn schwenken.
- 2. Anschlussraumdeckel abschrauben und Deckeldichtung kontrollieren, ggf. austauschen.

#### 6.2.2 Anschliessen

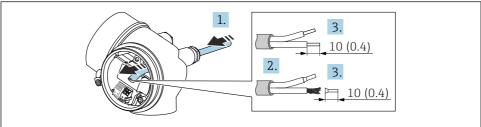


10026419

#### ■ 16 Maßeinheit: mm (in)

- 1. Kabel durch die Kabeleinführung schieben. Dichtungsring nicht aus der Kabeleinführung entfernen, um Dichtheit zu gewährleisten.
- 2. Kabelmantel entfernen.
- 3. Kabelenden 10 mm (0,4 in) abisolieren. Bei Litzenkabeln: Zusätzlich Aderendhülsen anbringen.
- 4. Kabelverschraubungen fest anziehen.

## 5. Kabel gemäß Klemmenbelegung anschließen.

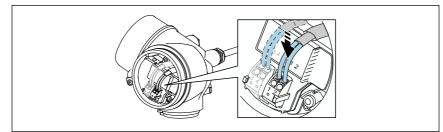


VUU3/468

 Bei Verwendung von abgeschirmtem Kabel: Kabelschirm mit der Erdungsklemme verbinden.

#### 6.2.3 Steckbare Federkraftklemmen

Bei Geräteausführungen ohne integrierten Überspannungsschutz erfolgt der elektrische Anschluss über steckbare Federkraftklemmen. Starre Leiter oder flexible Leiter mit Aderendhülse können ohne Betätigung des Hebelöffners direkt in die Klemmstelle eingeführt werden und kontaktieren dort selbständig.

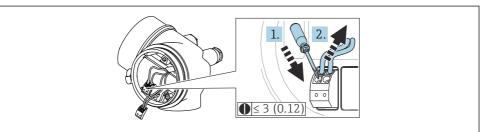


Δ0013661

■ 17 Maßeinheit: mm (in)

Um Kabel wieder aus der Klemme zu entfernen:

- Mit einem Schlitzschraubendreher ≤ 3 mm auf den Schlitz zwischen den beiden Klemmenlöchern drücken
- 2. und gleichzeitig das Kabelende aus der Klemme ziehen.

#### 6.2.4 Deckel Anschlussraum schliessen

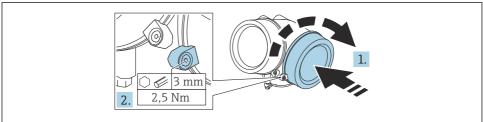

A0021491

- 1. Deckel des Anschlussraums zuschrauben.
- 2. Sicherungskralle um 90° im Uhrzeigersinn schwenken und Schraube der Sicherungskralle des Anschlussraumdeckels mit Innensechskantschlüssel (3 mm) mit 2,5 Nm festziehen.

# 7 Bedienungsmöglichkeiten

Das Gerät kann folgendermaßen bedient werden:

- Bedienung über Bedienmenü (Display)
- DeviceCare / FieldCare, siehe Betriebsanleitung
- SmartBlue (App), Bluetooth (optional), siehe Betriebsanleitung




A0033202

■ 18 Download Link

## 8 Inbetriebnahme

### 8.1 Aufbau und Funktionsweise des Bedienmenüs

#### 8.1.1 Anzeigedarstellung

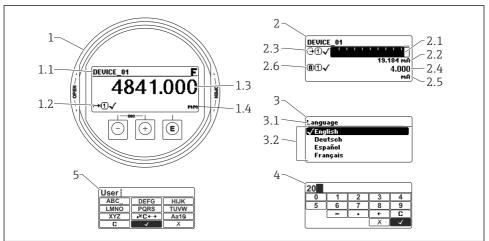

A0012635

#### ■ 19 Anzeigedarstellung auf dem Anzeige- und Bedienmodul

- 1 Messwertdarstellung (1 Messwert groß)
- 1.1 Kopfzeile mit Messstellenbezeichnung und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 1.2 Messwertsymbole
- 1.3 Messwert
- 14 Finheit
- 2 Messwertdarstellung (Bargraph + 1 Wert)
- 2.1 Balkendiagramm für Messwert 1
- 2.2 Messwert 1 (mit Einheit)
- 2.3 Messwertsymbole für Messwert 1
- 2.4 Messwert 2
- 2.5 Einheit für Messwert 2
- 2.6 Messwertsymbole für Messwert 2
- *Parameterdarstellung (hier: Parameter mit Auswahlliste)*
- 3.1 Kopfzeile mit Parametername und Fehlersymbol (falls ein Fehler vorliegt)
- 3.2 Auswahlliste; ☑ bezeichnet den aktuellen Parameterwert.
- 4 Eingabematrix für Zahlen
- 5 Eingabematrix für Text, Zahlen und Sonderzeichen

#### 8.1.2 Bedienlemente


#### Funktionen

- Anzeige von Messwerten sowie Stör- und Hinweismeldungen
- Hintergrundbeleuchtung, die im Fehlerfall von Grün auf Rot wechselt
- Zur einfacheren Bedienung kann das Gerätedisplay entnommen werden



Die Gerätedisplays sind optional mit Bluetooth® wireless technology erhältlich.

In Abhängigkeit von der Versorgungsspannung und der Stromaufnahme, wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet bzw. ausgeschaltet.

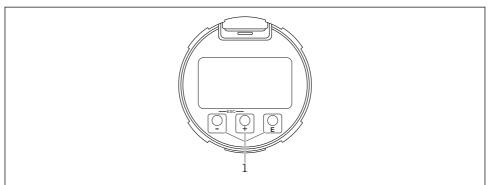

A0039284

#### ■ 20 Displaymodul

1 Bedientasten

#### Tastenbelegung

- Taste 🛨
  - Navigation in der Auswahlliste nach unten
  - Editieren der Zahlenwerte oder Zeichen innerhalb einer Funktion
- Taste 🖃
  - Navigation in der Auswahlliste nach oben
  - Editieren der Zahlenwerte oder Zeichen innerhalb einer Funktion
- Taste E
  - Bei Messwertanzeige: Kurzer Tastendruck: Öffnet das Bedienmenü.
  - Tastendruck von 2 s: Öffnet das Kontextmenü.
  - Bei Menü. Untermenü: Kurzer Tastendruck:
  - Öffnet das markierte Menü. Untermenü oder Parameter.
  - Tastendruck von 2 s bei Parameter:
  - Wenn vorhanden: Öffnet den Hilfetext zur Funktion des Parameters.
  - Bei Text- und Zahleneditor: Kurzer Tastendruck:
  - Öffnet die gewählte Gruppe.
  - Führt die gewählte Aktion aus.
  - Führt die gewählte Aktion aus.

- Taste ± und Taste □ (ESC-Funktion Tasten gleichzeitig drücken)
  - Bei Menü, Untermenü: Kurzer Tastendruck:
  - Verlässt die aktuelle Menüebene und führt zur nächst höheren Ebene.
  - Wenn Hilftext geöffnet: Schließt den Hilftext des Parameters.
  - Tastendruck von 2 s: Rücksprung in die Messwertanzeige ("Home-Position").
  - Bei Text- und Zahleneditor: Schließt den Text- oder Zahleneditor ohne Änderungen zu übernehmen.
- Taste 🖃 und Taste 🗉 (Tasten gleichzeitig drücken) Verringert den Kontrast (heller einstellen).
- Taste 🗓 und Taste 🗉 (Tasten gleichzeitig drücken und gedrückt halten) Erhöht den Kontrast (dunkler einstellen).

#### 8.2 Kontextmenü aufrufen


Mithilfe des Kontextmenüs kann der Anwender schnell und direkt aus der Betriebsanzeige die folgenden Menüs aufrufen:

- Setup
- Datensicherung Anzeige
- Hüllkurve
- Tastensperre ein

#### Kontextmenü aufrufen und schließen

Der Anwender befindet sich in der Betriebsanzeige.

- 1. 2 s auf E drücken.
  - ► Das Kontextmenü öffnet sich.

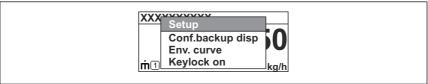

A0037872

- 2. Gleichzeitig □ + ± drücken.
  - 🕒 Das Kontextmenü wird geschlossen und die Betriebsanzeige erscheint.

#### Menii aufrufen via Kontextmenii

- 1. Kontextmenü öffnen.
- 2. Mit 🛨 zum gewünschten Menü navigieren.
- 3. Mit 🗉 die Auswahl bestätigen.
  - ► Das gewählte Menü öffnet sich.

#### 8.3 Bedienmenü

Parameter/Untermenü	Bedeutung	Beschreibung
Language Setup → Erweitertes Setup → Anzeige → LanguageExperte → System → Anzeige → Language	Legt die Bediensprache der Vor-Ort-Anzeige fest	
Setup	Nach Einstellung der Setup-Parameter sollte die Messung in der Regel vollständig parametriert sein.	
Setup→Ausblendung	Ausblendung von Störechos	BA01049F - Betriebs- anleitung, FMR51/
Setup→Erweitertes Setup	<ul> <li>Enthält weitere Untermenüs und Parameter</li> <li>zur genaueren Konfiguration der Messung (Anpassung an besondere Messbedingungen)</li> <li>zur Umrechnung des Messwertes (Skalierung, Linearisierung).</li> <li>zur Skalierung des Ausgangssignals.</li> </ul>	FMR52, HART
Diagnose	Enthält die wichtigsten Parameter zur Diagnose des Gerätezustands	
Menü <b>Experte</b> Im Parameter <b>Freigabecode eingeben 0000</b> eingeben, falls kein kundenspzifischer Freiga- becode definiert wurde.	Enthält alle Parameter des Geräts (auch diejenigen, die schon in einem der anderen Menüs enthalten sind). Dieses Menü ist nach den Funktionsblöcken des Geräts aufgebaut.	GP01014F - Beschreibung Geräteparameter, FMR5x, HART

#### 8.4 Schreibschutz aufheben


Falls das Gerät schreibgeschützt ist, muss es zunächst freigegeben werden, siehe Betriebsanleitung.



BA01049F - Betriebsanleitung, FMR51/FMR52, HART


#### 8.5 Bediensprache einstellen

Werkseinstellung: Englisch oder bestellte Landessprache

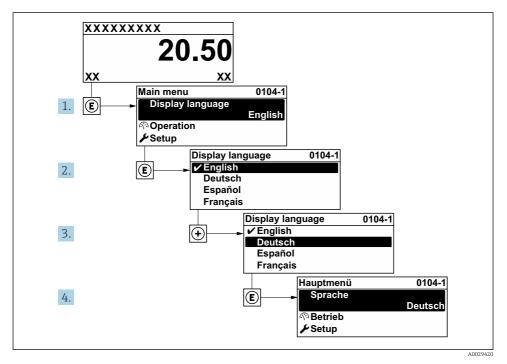

■ 21 Am Beispiel der Vor-Ort-Anzeige

## 8.6 Füllstandmessung konfigurieren

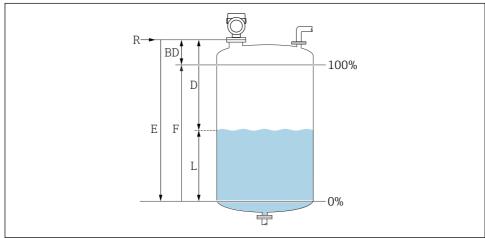

A0016933

- 22 Konfigurationsparameter zur Füllstandmessung in Flüssigkeiten
- R Referenzpunkt der Messung
- D Distanz
- L Füllstand
- E Abgleich Leer (= Nullpunkt)
- F Abgleich Voll (= Spanne)
- 1. Setup → Messstellenbezeichnung
  - Eingabe einer eindeutigen Bezeichnung für die Messstelle, um sie innerhalb der Anlage schnell identifizieren zu können.
- 2. Setup → Längeneinheit
  - ₩ird für den Grundabgleich (Leer/Voll) benutzt.
- 3. Setup → Behältertyp
  - └─ Optimiert die Signalfilter für den jeweiligen Behältertyp. Hinweis: 'Werkbanktest' deaktiviert alle Filter. Diese Option ist ausschließlich für Tests vorgesehen.
- 4. Setup → Mediengruppe
  - ► Mediengruppe angeben ("wässrig": DK>4 oder "sonstige": DK>1,9)
- 5. Setup → Abgleich Leer
  - Leerdistanz E angeben (Distanz vom Referenzpunkt R zur 0%-Marke). Setup
    → Erweitertes Setup → Füllstand → Tank/Silo HöheSollte der eingestellte Messbereich stark von der Tank-/Silohöhe abweichen, so wird empfohlen, die Tank-/Silohöhe hier einzugeben. Beispiel: Kontinuierliche Füllstandüberwachung im oberen Drittel eines Tanks/Silos. Hinweis: Bei Tanks oder Silos mit einem konischen Auslauf sollte dieser Parameter nicht angepasst werden, da üblicherweise in solchen Anwendungen 'Leerabgleich' nicht << Tank-/Silohöhe ist.

- 6. Setup → Abgleich Voll
  - └ Distanz vom minimalen Füllstand (0%) zum maximalen Füllstand (100%).
- 7. Setup → Füllstand
  - ► Aktuell gemessener Füllstand
- 8. Setup → Distanz
  - Distanz zwischen Unterkante von Flansch bzw. Einschraubgewinde und Mediumoberfläche.
- 9. Setup → Signalqualität
  - ► Anzeige der Signalqualität des ausgewerteten Füllstandechos.
- 10. Setup → Ausblendung → Bestätigung Distanz
  - Angezeigte Distanz mit tatsächlichem Wert vergleichen, um die Aufnahme einer Störechoausblendungskurve zu starten.
- 11. Setup  $\rightarrow$  Erweitertes Setup  $\rightarrow$  Füllstand  $\rightarrow$  Füllstandeinheit
  - └ Füllstandeinheit wählen: %, m, mm, ft, in (Werkeinstellung: %)
- Die Reaktionsgeschwindigkeit des Gerätes wird durch den Parameter **Tanktyp** voreingestellt. Eine erweiterte Einstellung ist im Untermenü **Erweitertes Setup** möglich.

## 8.7 Benutzerspezifische Anwendungen

Einstellung der Parameter für benutzerspezifische Anwendungen siehe:



BA01049F - Betriebsanleitung, FMR51/FMR52, HART

Zusätzlich für das Untermenü **Experte**:



GP01014F - Beschreibung Geräteparameter, FMR5x, HART





www.addresses.endress.com