


Инструкция по эксплуатации **Levelflex FMP51, FMP52, FMP54** **HART**

Уровнемер микроимпульсный



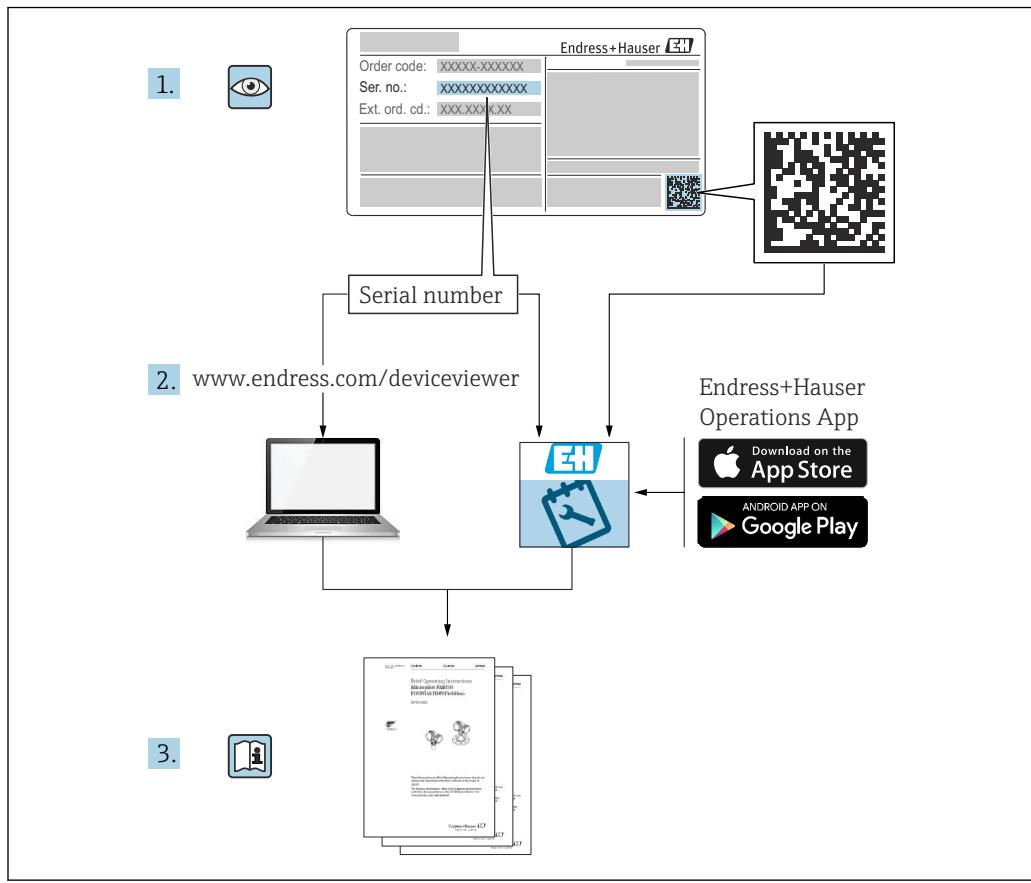

Содержание

1 Важная информация о документе	6	6.1.2 Монтаж в стесненных условиях	22
1.1 Назначение документа	6	6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд	24
1.2 Условные обозначения	6	6.1.4 Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) коаксиальных зондов	25
1.2.1 Символы техники безопасности	6	6.1.5 Информация о подключении к процессу	26
1.2.2 Электротехнические символы	6	6.1.6 Монтажные фланцы с покрытием ..	28
1.2.3 Символы для обозначения инструментов	6	6.1.7 Закрепление зонда	29
1.2.4 Описание информационных символов и рисунков	7	6.1.8 Особые условия монтажа	33
1.3 Документация	8	6.2 Монтаж измерительного прибора	45
1.3.1 Техническое описание (TI)	8	6.2.1 Список инструментов	45
1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (КА)	8	6.2.2 Монтаж стержневого зонда прибора FMP54	46
1.3.3 Указания по технике безопасности (ХА)	8	6.2.3 Укорачивание зонда	46
1.3.4 Руководство по функциональной безопасности (FY)	8	6.2.4 FMP54 с компенсацией газовой фазы: монтаж стержня зонда	49
1.4 Термины и сокращения	8	6.2.5 Монтаж устройства	50
1.5 Зарегистрированные товарные знаки	9	6.2.6 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении	51
2 Основные указания по технике безопасности	11	6.2.7 Поворот корпуса преобразователя ..	53
2.1 Требования к работе персонала	11	6.2.8 Поворот дисплея	54
2.2 Назначение	11	6.3 проверка после монтажа;	54
2.3 Техника безопасности на рабочем месте	12		
2.4 Эксплуатационная безопасность	12		
2.5 Безопасность изделия	12		
2.5.1 Маркировка CE	13		
2.5.2 Соответствие требованиям ЕАС	13		
3 Описание изделия	14		
3.1 Конструкция изделия	14		
3.1.1 Levelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55	14		
3.1.2 Корпус электронной части	15		
4 Приемка и идентификация изделия	16		
4.1 Приемка	16		
4.2 Идентификация изделия	16		
4.2.1 Заводская табличка	17		
5 Хранение, транспортировка	18		
5.1 Температура хранения	18		
5.2 Транспортировка изделия до точки измерения	18		
6 Монтаж	20		
6.1 Требования к монтажу	20		
6.1.1 Надлежащая монтажная позиция ..	20		
		6.1.2 Монтаж в стесненных условиях	22
		6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд	24
		6.1.4 Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) коаксиальных зондов	25
		6.1.5 Информация о подключении к процессу	26
		6.1.6 Монтажные фланцы с покрытием ..	28
		6.1.7 Закрепление зонда	29
		6.1.8 Особые условия монтажа	33
		6.2 Монтаж измерительного прибора	45
		6.2.1 Список инструментов	45
		6.2.2 Монтаж стержневого зонда прибора FMP54	46
		6.2.3 Укорачивание зонда	46
		6.2.4 FMP54 с компенсацией газовой фазы: монтаж стержня зонда	49
		6.2.5 Монтаж устройства	50
		6.2.6 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении	51
		6.2.7 Поворот корпуса преобразователя ..	53
		6.2.8 Поворот дисплея	54
		6.3 проверка после монтажа;	54
		7 Электрическое подключение	56
		7.1 Требования к подключению	56
		7.1.1 Назначение клемм	56
		7.1.2 Спецификация кабеля	62
		7.1.3 Разъем прибора	63
		7.1.4 Напряжение питания	64
		7.1.5 Защита от перенапряжения	67
		7.2 Подключение прибора	67
		7.2.1 Открывание крышки	68
		7.2.2 Подключение	68
		7.2.3 Штепсельные пружинные клеммы ..	69
		7.2.4 Закрывание крышки клеммного отсека	69
		7.3 Проверки после подключения	69
		8 Методы управления	71
		8.1 Обзор	71
		8.1.1 Локальное управление	71
		8.1.2 Управление с помощью дистанционного дисплея и устройства управления FHX50	72
		8.1.3 Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®	73
		8.1.4 Дистанционное управление	74
		8.2 Структура и функции меню управления ...	75
		8.2.1 Структура меню управления	75
		8.2.2 Уровни доступа и соответствующие им полномочия	77

<p>8.3 8.2.3 Доступ к данным – безопасность 77 Блок управления и дисплея 83 8.3.1 Отображение 83 8.3.2 Элементы управления 86 8.3.3 Ввод чисел и текста 87 8.3.4 Открывание контекстного меню 88 8.3.5 Отображение огибающей кривой на блоке управления и индикации 90</p> <p>9 Интеграция прибора по протоколу HART 91</p> <p>9.1 Обзор файлов описания прибора (DD) 91 9.2 Переменные прибора HART и измеренные значения 91</p> <p>10 Ввод в эксплуатацию с помощью приложения SmartBlue 92</p> <p>10.1 Предварительные условия 92 10.2 Приложение SmartBlue 92 10.3 Индикация огибающей кривой с помощью приложения SmartBlue 92</p> <p>11 Ввод в эксплуатацию с помощью Мастера настроек 94</p> <p>12 Ввод в эксплуатацию с использованием меню управления 95</p> <p>12.1 Функциональная проверка 95 12.2 Настройка языка управления 95 12.3 Проверка референсного расстояния 95 12.4 Настройка измерения уровня 97 12.5 Настройка измерения уровня границы раздела фаз 99 12.6 Запись референсной огибающей кривой 101 12.7 Настройка локального дисплея 102 12.7.1 Заводская настройка локального дисплея для измерения уровня 102 12.7.2 Заводская настройка локального дисплея для измерения границы раздела фаз 102 12.7.3 Регулировка локального дисплея 102 12.8 Настройка токовых выходов 103 12.8.1 Заводская настройка токовых выходов для измерения уровня 103 12.8.2 Заводская настройка токовых выходов для измерения границы раздела фаз 103 12.8.3 Регулировка токовых выходов 103 12.9 Управление конфигурацией 104 12.10 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа 105</p>	<p>13 Диагностика и устранение неисправностей 106</p> <p>13.1 Устранение неисправностей общего характера 106 13.1.1 Общие ошибки 106 13.1.2 Ошибка – работа SmartBlue 108 13.1.3 Ошибки настройки параметров 109 13.2 Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее 111 13.2.1 Диагностическое сообщение 111 13.2.2 Вызов мер по устранению ошибок 113 13.3 Диагностическое событие в программном обеспечении 114 13.4 Перечень диагностических сообщений 115 13.5 Список диагностических событий 117 13.6 Журнал событий 119 13.6.1 История событий 119 13.6.2 Фильтрация журнала событий 120 13.6.3 Обзор информационных событий 120 13.7 История разработки встроенного ПО 122</p> <p>14 Техническое обслуживание 123</p> <p>14.1 Очистка наружной поверхности 123 14.2 Общие инструкции по очистке 123</p> <p>15 Ремонт 124</p> <p>15.1 Общая информация 124 15.1.1 Принцип ремонта 124 15.1.2 Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты 124 15.1.3 Замена модулей электроники 124 15.1.4 Замена прибора 124 15.2 Запасные части 125 15.3 Возврат 125 15.4 Утилизация 126</p> <p>16 Вспомогательное оборудование 127</p> <p>16.1 Вспомогательное оборудование для конкретных устройств 127 16.1.1 Защитный козырек от погодных явлений 127 16.1.2 Монтажный кронштейн для корпуса электроники 128 16.1.3 Удлинитель стержня/центрирующее устройство 129 16.1.4 Монтажный комплект, изолированный 130 16.1.5 Центрирующая звездочка 131 16.1.6 Центрирующий груз 134 16.1.7 Выносной дисплей FHX50 135 16.1.8 Защита от перенапряжения 136 16.1.9 Модуль Bluetooth BT10 для приборов HART 137 16.2 Аксессуары для связи 138 16.3 Аксессуары для обслуживания 140 16.4 Системные компоненты 140</p>
---	--

17 Меню управления	141
17.1 Обзор меню управления (SmartBlue)	141
17.2 Обзор меню управления (дисплей)	147
17.3 Обзор меню управления (программное обеспечение)	155
17.4 Меню "Настройка"	163
17.4.1 Мастер "Карта маски"	177
17.4.2 Подменю "Расширенная настройка"	178
17.5 Меню "Диагностика"	234
17.5.1 Подменю "Перечень сообщений диагностики"	236
17.5.2 Подменю "Журнал событий"	237
17.5.3 Подменю "Информация о приборе" .	238
17.5.4 Подменю "Измеренное значение" . . .	241
17.5.5 Подменю "Регистрация данных" . . .	245
17.5.6 Подменю "Моделирование"	248
17.5.7 Подменю "Проверка прибора"	253
17.5.8 Подменю "Heartbeat"	255
Алфавитный указатель	256

1 Важная информация о документе

1.1 Назначение документа

Настоящее руководство по эксплуатации содержит информацию, необходимую на различных стадиях срока службы прибора: начиная с идентификации изделия, приемки и хранения, монтажа, подключения, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и завершая устранением неисправностей, техническим обслуживанием и утилизацией.

1.2 Условные обозначения

1.2.1 Символы техники безопасности

ОПАСНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить такую ситуацию, она приведет к серьезной или смертельной травме.

ОСТОРОЖНО

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к серьезной или смертельной травме.

ВНИМАНИЕ

Этот символ предупреждает об опасной ситуации. Если не предотвратить эту ситуацию, она может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Этот символ указывает на информацию о процедуре и на другие действия, которые не приводят к травмам.

1.2.2 Электротехнические символы



Переменный ток



Постоянный и переменный ток



Постоянный ток



Заземляющее соединение

Клемма заземления, которая заземлена посредством системы заземления.

Защитное заземление (PE)

Клемма заземления должна быть подсоединенна к заземлению перед выполнением других соединений.

Клеммы заземления расположены изнутри и снаружи прибора.

- Внутренняя клемма заземления: защитное заземление подключается к системе сетевого питания.
- Наружная клемма заземления служит для подключения прибора к системе заземления установки.

1.2.3 Символы для обозначения инструментов



Отвертка с крестообразным наконечником (Phillips)



Отвертка с плоским наконечником



Отвертка со звездообразным наконечником (Торх)



Шестигранный ключ



Рожковый гаечный ключ

1.2.4 Описание информационных символов и рисунков

Разрешено

Обозначает разрешенные процедуры, процессы или действия.

Предпочтительно

Обозначает предпочтительные процедуры, процессы или действия.

Запрещено

Обозначает запрещенные процедуры, процессы или действия.

Рекомендация

Указывает на дополнительную информацию.



Ссылка на документацию



Ссылка на рисунок.



Указание, обязательное для соблюдения

1, 2, 3

Серия шагов



Результат шага



Внешний осмотр



Управление с помощью программного обеспечения



Параметр, защищенный от изменения

1, 2, 3, ...

Номера пунктов

A, B, C, ...

Виды

Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по технике безопасности, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

Термостойкость соединительных кабелей

Определяет минимальную термостойкость соединительных кабелей.

1.3 Документация

В разделе «Документация» на веб-сайте компании Endress+Hauser содержится документация следующих типов (www.endress.com/downloads):

i Общие сведения о сопутствующей технической документации можно получить следующими способами.

- Программа *Device Viewer*www.endress.com/deviceviewer: введите серийный номер с заводской таблички.
- Приложение *Endress+Hauser Operations*: введите серийный номер с заводской таблички или просканируйте матричный штрих-код на заводской табличке.

1.3.1 Техническое описание (ТИ)

Пособие по планированию

В документе содержатся технические характеристики прибора, а также обзор его аксессуаров и дополнительного оборудования.

1.3.2 Краткое руководство по эксплуатации (КА)

Информация по подготовке прибора к эксплуатации

В кратком руководстве по эксплуатации содержится наиболее важная информация от приемки оборудования до его ввода в эксплуатацию.

1.3.3 Указания по технике безопасности (ХА)

В зависимости от соответствующего сертификата с прибором поставляются следующие указания по технике безопасности (ХА). Они являются неотъемлемой частью руководства по эксплуатации.

i На заводской табличке приведен номер указаний по технике безопасности (ХА), относящихся к прибору.

1.3.4 Руководство по функциональной безопасности (FY)

При наличии сертификата SIL руководство по функциональной безопасности (FY) является неотъемлемой частью руководства по эксплуатации и применяется в дополнение к руководству по эксплуатации, техническому описанию и указаниям по технике безопасности ATEX.

i В руководстве по функциональной безопасности (FY) приведены различные требования, предъявляемые к защитной функции.

1.4 Термины и сокращения

ВА

Руководство по эксплуатации

КА

Краткое руководство по эксплуатации

ТИ

Техническое описание

SD

Сопроводительная документация

ХА

Указания по технике безопасности

PN

Номинальное давление

МРД

Максимальное рабочее давление
Значение МРД указано на заводской табличке.

ToF

Пролетное время

FieldCare

Программный инструмент для конфигурирования приборов и интегрированных решений по управлению активами предприятия

DeviceCare

Универсальное конфигурационное ПО для полевых приборов с интерфейсом Endress +Hauser HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus и Ethernet

DTM

Средство управления типом прибора

DD

Описание прибора для протокола обмена данными HART

 ϵ_r (значение Dk)

Относительная диэлектрическая проницаемость

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

CDI

Единый интерфейс данных

Управляющая программа

Термин «управляющая программа» относится к следующим программным средствам настройки.

- FieldCare/DeviceCare – для управления с помощью ПК посредством протокола связи HART
- Приложение SmartBlue для управления посредством смартфона или планшета с операционной системой Android или iOS

BD

Блокирующая дистанция: в пределах блокирующей дистанции не анализируются никакие сигналы.

ПЛК

Программируемый логический контроллер (ПЛК)

CDI

Единый интерфейс данных

PFS

Импульсный/частотный выход/выход состояния (переключающий выход)

1.5 Зарегистрированные товарные знаки

HART®

Зарегистрированный товарный знак FieldComm Group, Остин, Техас, США.

Bluetooth®

Тестовый символ и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и любое использование таких знаков компанией Endress+Hauser осуществляется по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Apple®

Apple, логотип Apple, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store – знак обслуживания Apple Inc.

Android®

Android, Google Play и логотип Google Play – товарные знаки Google Inc.

KALREZ®, VITON®

Зарегистрированные товарные знаки DuPont Performance Elastomers L.L.C.,
Уилмингтон, США

TEFLON®

Зарегистрированный товарный знак компании E.I. DuPont de Nemours & Co.,
Уилмингтон, США

TRI CLAMP®

Зарегистрированный товарный знак Ladish & Co., Inc., Кеноша, США

NORD-LOCK®

Зарегистрированный товарный знак компании Nord-Lock International AB

FISHER®

Зарегистрированный товарный знак компании Fisher Controls International LLC,
Маршалтаун, США

MASONEILAN®

Зарегистрированный товарный знак компании Dresser, Inc., Аддисон, США

2 Основные указания по технике безопасности

2.1 Требования к работе персонала

Требования к персоналу, выполняющему монтаж, ввод в эксплуатацию, диагностику и техобслуживание:

- ▶ Обученные квалифицированные специалисты должны иметь соответствующую квалификацию для выполнения конкретных функций и задач.
- ▶ Получить разрешение на выполнение данных работ от руководства предприятия.
- ▶ Ознакомиться с нормами федерального/национального законодательства.
- ▶ Перед началом работы внимательно ознакомиться с инструкциями, представленными в руководстве, с дополнительной документацией, а также с сертификатами (в зависимости от цели применения).
- ▶ Следовать инструкциям и соблюдать основные условия.

Обслуживающий персонал должен соответствовать следующим требованиям:

- ▶ Получить инструктаж и разрешение у руководства предприятия в соответствии с требованиями выполняемой задачи.
- ▶ Следовать инструкциям, представленным в данном руководстве.

2.2 Назначение

Применение и рабочая среда

Измерительный прибор, описанный в настоящем руководстве, предназначен только для измерения уровня и границы раздела фаз жидкостей. В зависимости от заказанного исполнения прибор также можно использовать для измерения в потенциально взрывоопасных, горючих, ядовитых и окисляющих средах.

Принимая во внимание предельные значения, указанные в «Технических характеристиках», и условия, перечисленные в руководствах и дополнительной документации, измерительный прибор может использоваться только для следующих измерений:

- ▶ Измеряемые переменные процесса: уровень в резервуаре и (или) граница раздела фаз;
- ▶ Поддающиеся расчету переменные процесса: объем или масса в резервуарах любой формы (рассчитывается на основе уровня с помощью функции линеаризации).

Поддержание надлежащего состояния измерительного прибора во время эксплуатации:

- ▶ используйте измерительный прибор только для тех сред, к воздействию которых достаточно устойчивы смачиваемые части прибора.
- ▶ См. предельные значения в разделе «Технические характеристики».

Использование не по назначению

Изготовитель не несет ответственности за повреждения, вызванные неправильным использованием или использованием прибора не по назначению.

Пояснение относительно пограничных ситуаций:

- ▶ Сведения о специальных жидкостях, в том числе жидкостях для очистки: специалисты Endress+Hauser готовы предоставить всю необходимую информацию, касающуюся устойчивости к коррозии материалов, находящихся в контакте с жидкостями, но не несут какой-либо ответственности, и не предоставляют каких бы то ни было гарантий.

Остаточные риски

За счет теплопередачи от процесса, а также вследствие рассеивания мощности электронных компонентов корпус электронной части и встроенные компоненты

(например, модуль дисплея, главный электронный модуль и электронный модуль ввода/вывода) могут нагреться до 80 °C (176 °F). Во время работы датчик может нагреваться до температуры, близкой к температуре среды.

Опасность ожогов при соприкосновении с поверхностями!

- ▶ При высокой температуре технологической среды следует обеспечить защиту от прикосновения для предотвращения ожогов.

2.3 Техника безопасности на рабочем месте

При работе с датчиком необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ в соответствии с федеральным или национальным законодательством персонал должен использовать средства индивидуальной защиты.

При использовании зондов с разборными стержнями возможно проникновение среды в соединения между отдельными деталями стержня. Эта среда может выходить наружу при ослаблении соединений. При работе с опасными (например, агрессивными или токсичными) средами это может привести к травмам.

- ▶ При разборке соединений между отдельными деталями стержня зонда используйте средства защиты, предназначенные для работы с данной средой.

2.4 Эксплуатационная безопасность

Опасность несчастного случая!

- ▶ Эксплуатируйте прибор только в том случае, если он находится в надлежащем техническом состоянии, без ошибок и неисправностей.
- ▶ Оператор несет ответственность за бесперебойную работу прибора.

Модификация прибора

Несанкционированное изменение конструкции прибора запрещено и может представлять непредвиденную опасность:

- ▶ Если модификация все же необходима, обратитесь за консультацией к изготовителю.

Ремонт

Чтобы постоянно поддерживать эксплуатационную безопасность и надежную работу прибора, необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ Ремонт прибора возможен только при наличии специального разрешения.
- ▶ Соблюдайте федеральные/национальные нормы, относящиеся к ремонту электрооборудования.
- ▶ Используйте только оригинальные запасные части и аксессуары, поставляемые изготовителем прибора.

Взрывоопасная зона

Чтобы устраниТЬ опасность для людей или установки при использовании прибора во взрывоопасной зоне (например, при обеспечении взрывозащиты или безопасности эксплуатации резервуара, работающего под давлением), необходимо соблюдать следующие правила:

- ▶ Проверьте заводскую табличку и убедитесь в том, что заказанный прибор можно использовать по назначению во взрывоопасной зоне.
- ▶ Ознакомьтесь с характеристиками, приведенными в отдельной сопроводительной документации, которая является неотъемлемой частью настоящего руководства.

2.5 Безопасность изделия

Описываемый прибор разработан в соответствии со сложившейся инженерной практикой, отвечает современным требованиям безопасности, прошел испытания и

поставляется с завода в безопасном для эксплуатации состоянии. Изделие соответствует общим стандартам безопасности и законодательным требованиям.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Потеря степени защиты из-за открывания прибора во влажной среде

- Если открыть прибор во влажной среде, степень защиты, указанная на заводской табличке, становится недействительной. Это также может отрицательно сказаться на эксплуатационной безопасности прибора.

2.5.1 Маркировка CE

Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых директив ЕС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕС.

Нанесением маркировки CE изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

2.5.2 Соответствие требованиям ЕАС


Измерительная система соответствует юридическим требованиям применимых нормативных документов ЕАС. Эти требования, а также действующие стандарты перечислены в соответствующей декларации соответствия требованиям ЕАС.

Нанесением маркировки ЕАС изготовитель подтверждает успешное прохождение прибором всех испытаний.

3 Описание изделия

3.1 Конструкция изделия


3.1.1 Lelevelflex FMP51/FMP52/FMP54/FMP55

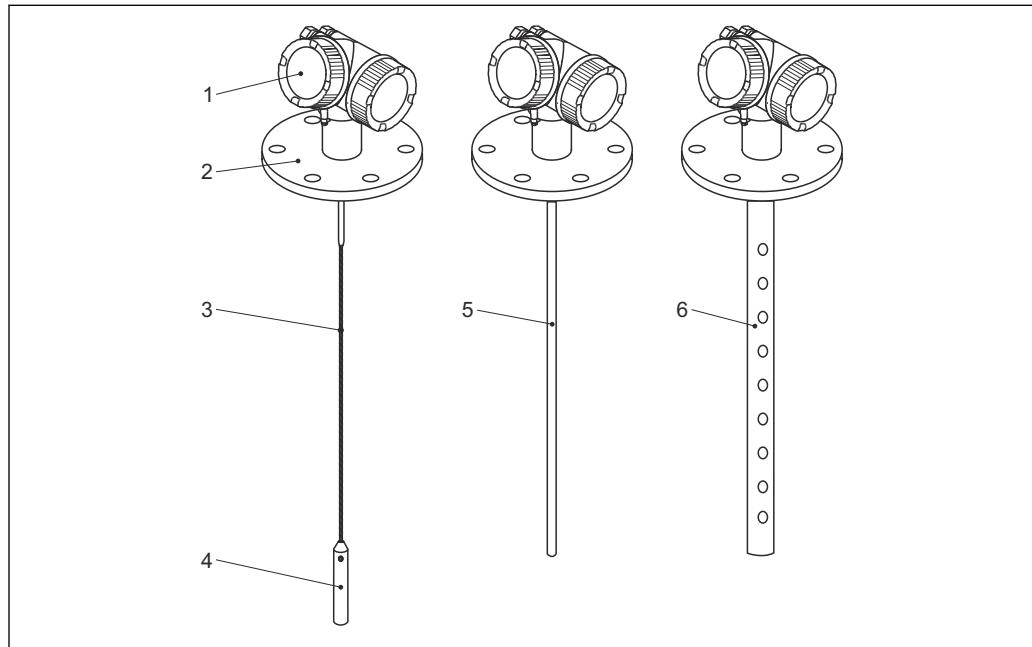

■ 1 Конструкция *Lelevelflex*

- 1 Корпус электронной части
- 2 Присоединение к процессу (фланцевое)
- 3 Тросовый зонд
- 4 Груз на конце зонда
- 5 Стержневой зонд
- 6 Коаксиальный зонд

3.1.2 Корпус электронной части

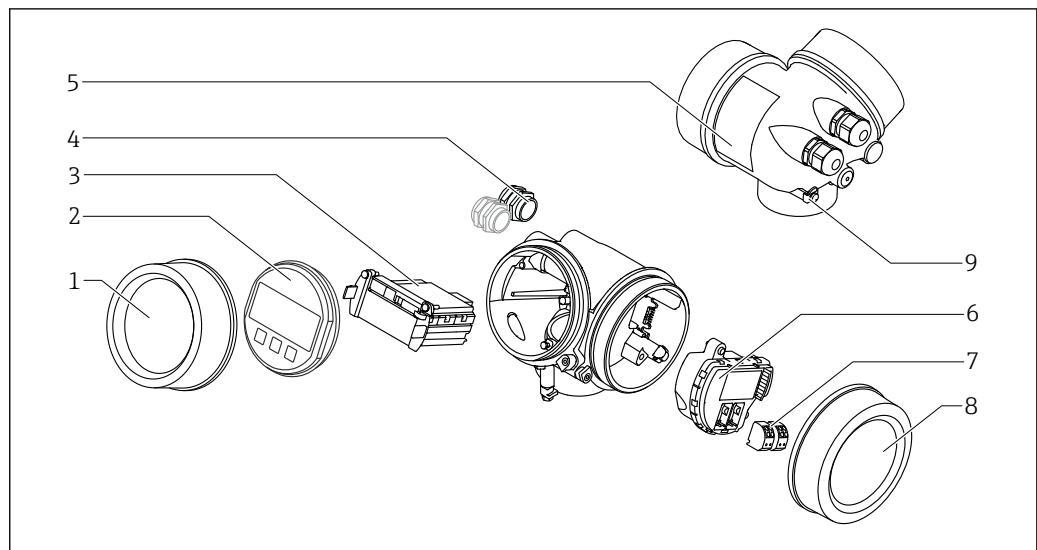

2 Конструкция корпуса электронной части

- 1 Крышка отсека электронной части
- 2 Дисплей
- 3 Главный электронный модуль
- 4 Кабельное уплотнение (1 или 2 в зависимости от исполнения прибора)
- 5 Заводская табличка
- 6 Электронный модуль ввода/вывода
- 7 Клеммы (пружинные штепсельные клеммы)
- 8 Крышка клеммного отсека
- 9 Клемма заземления

4 Приемка и идентификация изделия

4.1 Приемка

При приемке прибора проверьте следующее:

- Соответствуют ли коды заказа, указанные в накладной, кодам на заводской табличке изделия?
- Изделие не повреждено?
- Данные заводской таблички соответствуют информации в накладной?
- Если применимо (см. заводскую табличку): имеются ли указания по технике безопасности (ХА)?


 Если даже одно из этих условий не выполнено, обратитесь в свой офис продаж компании Endress+Hauser.

4.2 Идентификация изделия

Идентифицировать измерительный прибор можно по следующим данным:

- технические данные, указанные на заводской табличке;
- Код заказа с разбивкой функций прибора, указанный в транспортной накладной
- ввод серийного номера с заводской таблички в программу *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer): будут отображены все сведения об измерительном приборе;
- Ввод серийного номера с заводской таблички в *Endress+Hauser Operations App* или сканирование двухмерного матричного кода (QR-кода) на заводской табличке с помощью *Endress+Hauser Operations App*: отобразится вся информация об измерительном приборе.

4.2.1 Заводская табличка

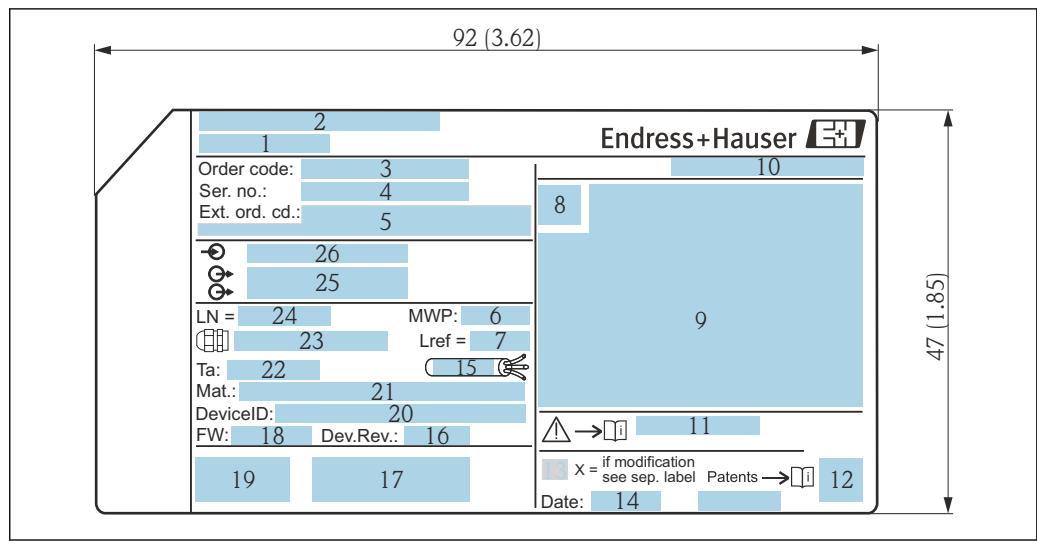

A0010725

3 Заводская табличка Levelflex; единицы измерения: мм (дюймы)

- 1 Название прибора
- 2 Адрес изготовителя
- 3 Код заказа
- 4 Серийный номер (Ser. no.)
- 5 Расширенный код заказа (Ext. ord. cd.)
- 6 Рабочее давление
- 7 Компенсация газовой фазы: эталонная длина
- 8 Символ сертификата
- 9 Данные, связанные с сертификатами и свидетельствами
- 10 Степень защиты: например IP, NEMA
- 11 Номер соответствующих указаний по технике безопасности: например, XA, ZD, ZE
- 12 Двухмерный штрих-код (QR-код)
- 13 Отметка о модификации
- 14 Дата изготовления: год-месяц
- 15 Допустимый диапазон температуры для кабеля
- 16 Исполнение прибора (Dev.Rev.)
- 17 Дополнительная информация об исполнении прибора (сертификаты, одобрения, протоколы передачи данных): например, SIL, PROFIBUS
- 18 Версия встроенного ПО (FW)
- 19 Маркировки CE, C-Tick
- 20 ID прибора
- 21 Материалы, контактирующие с технологической средой
- 22 Допустимая температура окружающей среды (T_a)
- 23 Размер резьбы кабельного уплотнения
- 24 Длина зонда
- 25 Выходные сигналы
- 26 Сетевое напряжение

i На заводской табличке указывается не более 33 символов расширенного кода заказа. Если расширенный код заказа содержит еще символы, то их невозможно указать. Тем не менее, полный расширенный код заказа можно просмотреть в меню управления прибора: параметр **Расширенный заказной код 1 до 3**.

5 Хранение, транспортировка

5.1 Температура хранения

- Допустимая температура хранения: -40 до +80 °C (-40 до +176 °F)
- Используйте оригинальную упаковку.
- Опция для приборов FMP51 и FMP54: -50 до +80 °C (-58 до +176 °F)
Этот диапазон действует, если опция JN «Температура окружающей среды для преобразователя» -50 °C (-58 °F) была выбрана в коде заказа 580 «Дополнительные тесты, сертификаты». Если температура постоянно составляет меньше -40 °C (-40 °F), то можно предположить повышение вероятности отказов.


5.2 Транспортировка изделия до точки измерения

⚠ ОСТОРОЖНО

Корпус или стержень может быть поврежден или оторван.

Опасность травмирования!

- ▶ Транспортируйте прибор до точки измерения в оригинальной упаковке или держа за присоединение к процессу.
- ▶ Всегда закрепляйте подъемное оборудование (стропы, проушины и т. п.) за технологическое соединение и никогда не поднимайте прибор за корпус или зонд. Обращайте внимание на расположение центра тяжести прибора, чтобы прибор не наклонялся и не мог неожиданно соскользнуть.
- ▶ Соблюдайте указания по технике безопасности и условия транспортировки, действующие для приборов массой более 18 кг (39,6 фунта) (МЭК 61010).

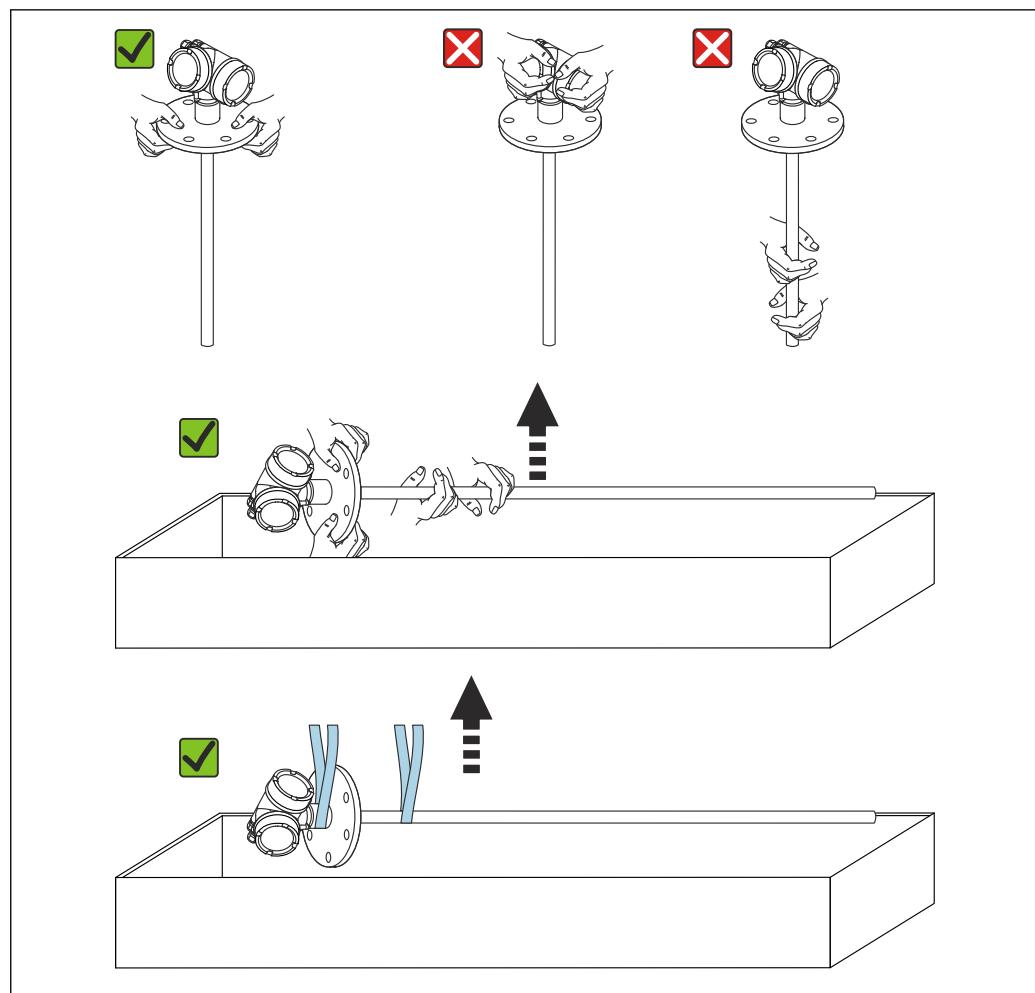


A0013920

6 Монтаж

6.1 Требования к монтажу

6.1.1 Надлежащая монтажная позиция

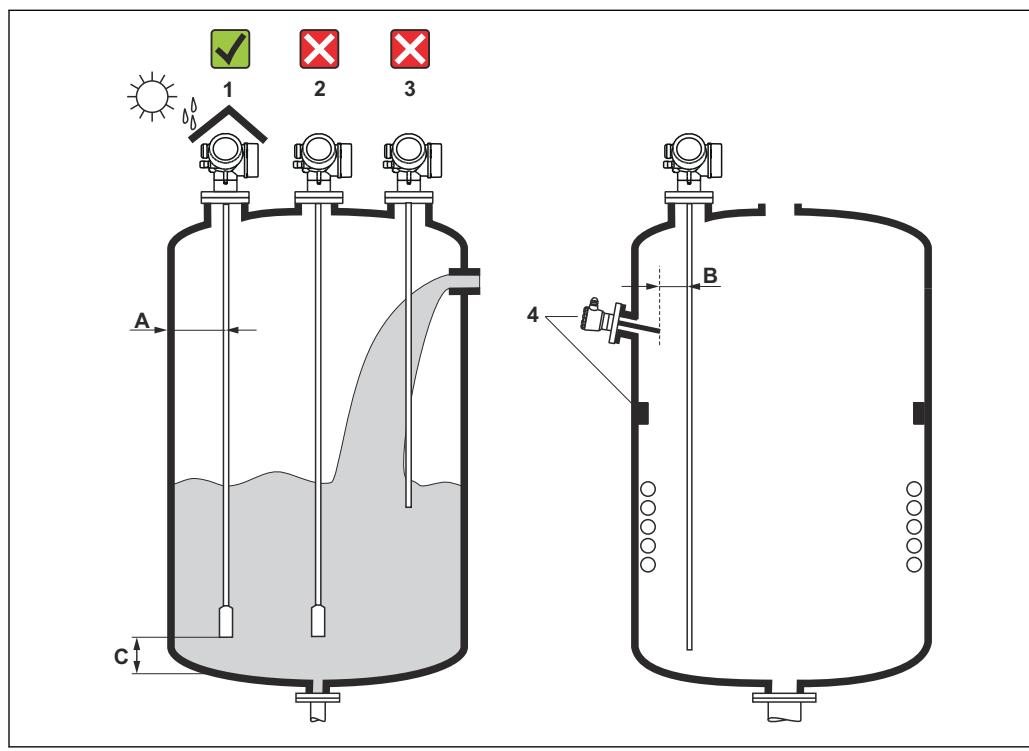

■ 4 Условия монтажа Levelflex

Требования в отношении зазоров

- Расстояние (A) между стенкой резервуара и стержневым и тросовым зондами:
 - С гладкими металлическими стенками: > 50 мм (2 дюйм)
 - С пластмассовыми стенками: > 300 мм (12 дюйм) до металлических деталей вне резервуара
 - С бетонными стенками: > 500 мм (20 дюйм), в противном случае доступный диапазон измерения может быть сокращен.
- Расстояние (B) между стержневым зондом и внутренними элементами (3): > 300 мм (12 дюйм)
- При использовании более одного Levelflex:
 - минимальное расстояние между осями датчиков: 100 мм (3,94 дюйм).
- Расстояние (C) от конца зонда до дна резервуара:
 - тросовый зонд: > 150 мм (6 дюйм);
 - стержневой зонд: > 10 мм (0,4 дюйм);
 - коаксиальный зонд: > 10 мм (0,4 дюйм).

i Коаксиальные зонды можно монтировать на любом расстоянии от стенок и внутренних элементов.

Дополнительные условия

- При монтаже вне помещения можно установить козырек (1) для защиты прибора от экстремальных погодных условий.
- В металлических резервуарах: не рекомендуется монтировать зонд в центре резервуара (2), поскольку это может привести к усилению эхо-сигнала помех. Если невозможно избежать установки в центре, то после ввода прибора в эксплуатацию крайне необходимо выполнить сканирование и подавление эхо-сигнала помех.
- Не устанавливайте зонд в поток загружаемой среды (3).
- Избегайте изгибаия тросового зонда во время установки или эксплуатации (например, при перемещении среды к стене бункера), выбрав оптимальное место для монтажа.


i В случае подвешенных тросовых зондов (конец зонда не закреплен на дне) расстояние между тросом зонда и внутренними фитингами, которое может изменяться из-за движения продукта, никогда не должно быть меньше 300 mm (12 in). Периодическое соприкосновение между концевым грузом зонда и дном резервуара не влияет на точность измерения, если диэлектрическая проницаемость (DC) среды составляет не менее 1,8.

i При монтаже корпуса в нише (например, в бетонном перекрытии), соблюдайте минимальное расстояние 100 mm (4 дюйм) между крышкой разъемного блока/отсека электроники и стеной. В противном случае клеммный отсек/отсек электроники после установки будет недоступен.

6.1.2 Монтаж в стесненных условиях

Монтаж с зондом в раздельном исполнении

Прибор с зондом в раздельном исполнении пригоден для применения в ограниченном монтажном пространстве. В этом случае корпус электроники монтируется отдельно от зонда.

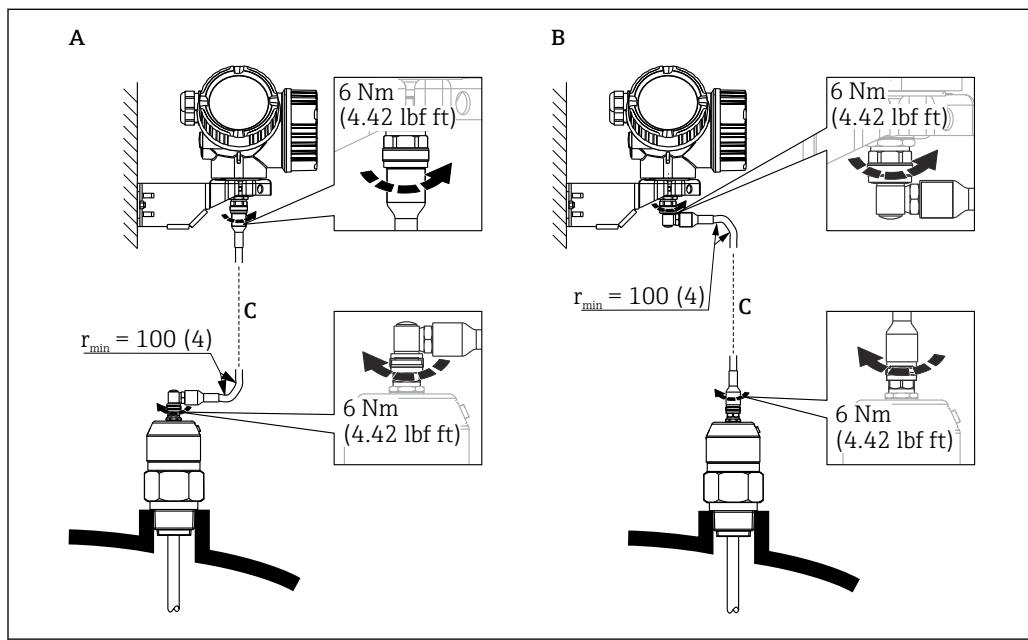


A0014794

- A Угловая вилка к зонду
- B Угловая вилка к корпусу электронной части
- C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

- Спецификация, позиция 600 «Исполнение зонда»:
 - версия MB «Датчик в раздельном исполнении, кабель 3 м»;
 - версия MC «Датчик в раздельном исполнении, кабель 6 м»;
 - версия MD «Датчик в раздельном исполнении, кабель 9 м»;
- Соединительный кабель входит в комплект поставки этих версий.
минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 inch);
- Монтажный кронштейн для корпуса электроники входит в комплект поставки прибора в этих исполнениях. Опции монтажа:
 - настенный монтаж.
 - Монтаж на стойку или трубу диаметром от DN32 до DN50 (от 1-1/4 до 2 дюймов)
- Соединительный кабель, оснащенный одной прямой и одной угловой вилкой (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединенена к зонду или корпусу электронной части.

i Зонд, электроника и соединительный кабель взаимно совместимы и помечены общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковыми серийными номерами.

Разборные зонды

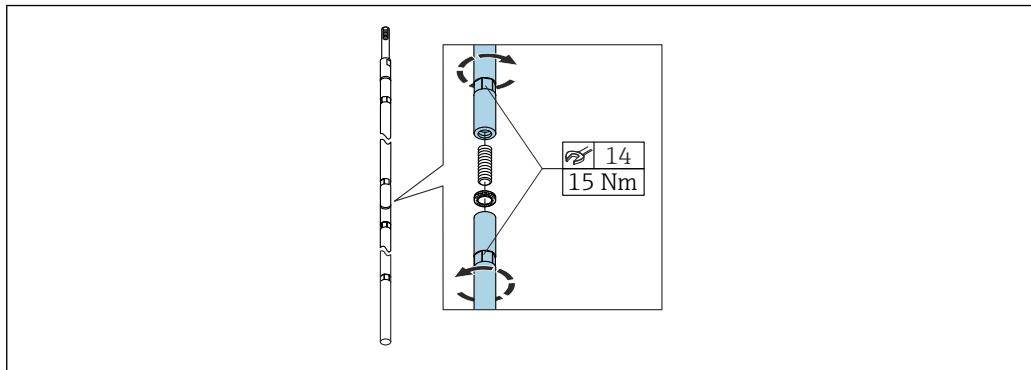

Использование разборных стержневых зондов ($\varnothing 16$ мм) рекомендуется в стесненных условиях монтажа (ограниченное расстояние до потолка).

- Максимальная длина зонда 10 м (394 дюйм)
- Максимально допустимая боковая нагрузка 30 Нм
- Зонды могут разбираться на несколько частей следующей длины:
 - 500 мм (20 дюйм)
 - 1 000 мм (40 дюйм)

i Соединения между отдельными сегментами стержня закрепляются шайбами Nord Lock. Монтируйте предварительно собранные шайбы парами: рабочей поверхностью к рабочей поверхности.

6.1.3 Примечания по механической нагрузке на зонд

Допустимая растягивающая нагрузка для тросовых зондов

FMP51

Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316

5 kN

Трос 4 мм (1/6 дюйма), сплав Alloy C

5 kN

Трос 4 мм (1/6 дюйма) PFA>316L

1 kN

FMP52

Трос 4 мм (1/6 дюйма) PFA>316

2 kN

FMP54

Трос 4 мм (1/6 дюйма) 316

10 kN

Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) стержневых зондов

FMP51

Стержень 8 мм (1/3 дюйма) 316L

10 Нм

Стержень 12 мм (1/2 дюйма) 316L

30 Нм

Стержень 12 мм (1/2 дюйма) AlloyC

30 Нм

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L, разборный

30 Нм

FMP52

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) PFA>316L

30 Нм

FMP54

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L

30 Нм

Стержень 16 мм (0,63 дюйма) 316L, разборный

30 Нм

Поперечная нагрузка (изгибающий момент) под влиянием потока

Формула расчета изгибающего момента M , действующего на зонд:

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0,5 \times L)$$

где:

c_w : коэффициент трения

ρ (кг/м³): плотность среды

v (м/с): скорость потока среды перпендикулярно стержню зонда

d (м): диаметр стержня зонда

L (м): уровень

L_N (м): длина зонда


Пример расчета

Коэффициент трения $c_w = 0,9$ (предполагается турбулентный поток – высокое число Рейнольдса)


Плотность ρ (кг/м³] 1000 (например, вода)

Диаметр зонда d (м) 0,008

$L = L_N$ (неблагоприятные условия)

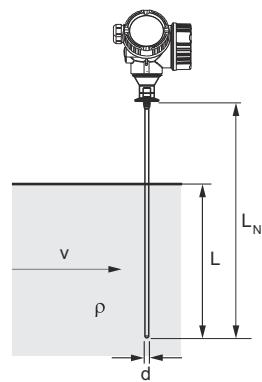

A0014175

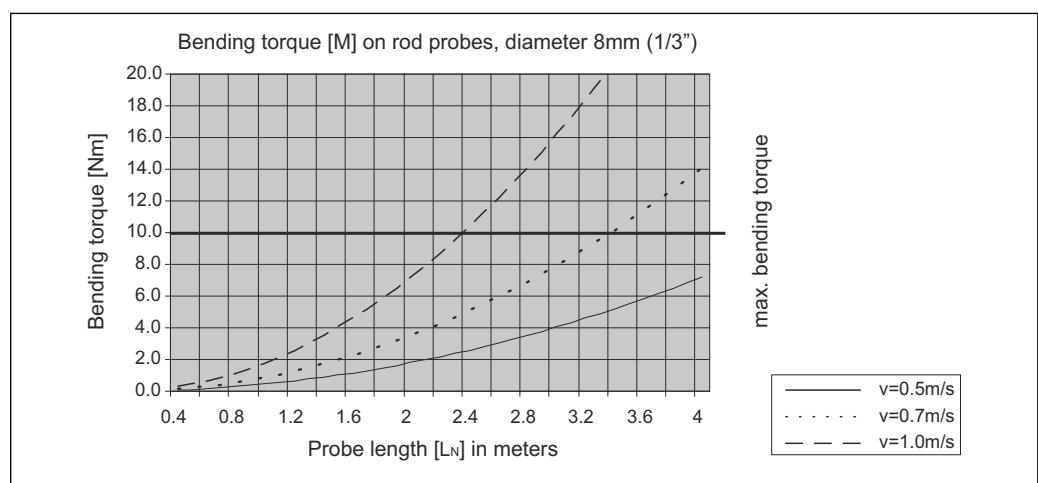

A0014182-RU

6.1.4 Допустимая боковая нагрузка (прочность на изгиб) коаксиальных зондов

FMP51

Зонд Ø 21,3 мм 316L
60 Нм

Зонд Ø 42,4 мм 316L
300 Нм

Зонд Ø 42,4 мм AlloyC
300 Нм


FMP54

Зонд Ø 42,4 мм 316L
300 Нм

6.1.5 Информация о подключении к процессу

i Зонды крепятся к резьбовому или фланцевому присоединению к процессу. Если во время монтажа существует опасность соприкосновения зонда с дном резервуара, зонд необходимо укоротить и зафиксировать.

Резьбовое соединение

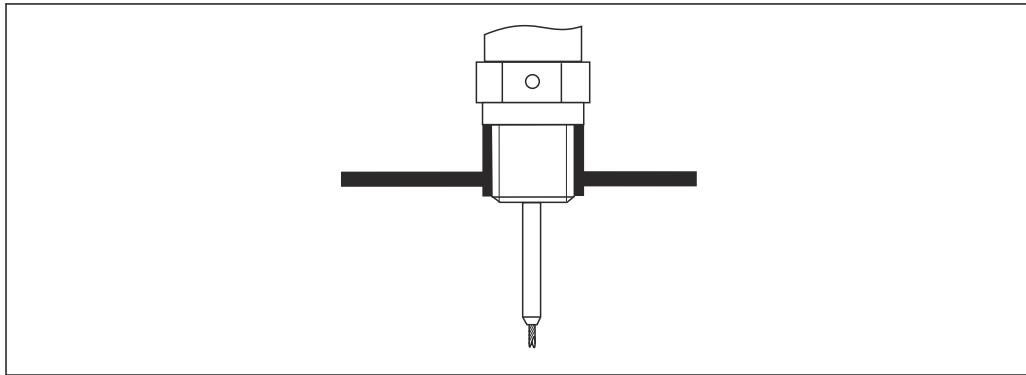

A0015121

■ 5 Монтаж с резьбовым соединением; вровень с верхом резервуара

Уплотнение


Резьба и тип уплотнения соответствуют стандарту DIN 3852, часть 2 (резьбовая заглушка, форма А).

Можно использовать следующие типы уплотнительных колец:

- Для резьбы G3/4 дюйма: В соответствии с DIN 7603 с размерами 27 мм × 32 мм
- Для резьбы G1/-1/2 дюйма: В соответствии с DIN 7603 с размерами 48 мм × 55 мм

В соответствии с этим стандартом в форме А, С или D используйте уплотнительное кольцо и материал, который устойчив в данных условиях применения.

Монтаж в патрубке

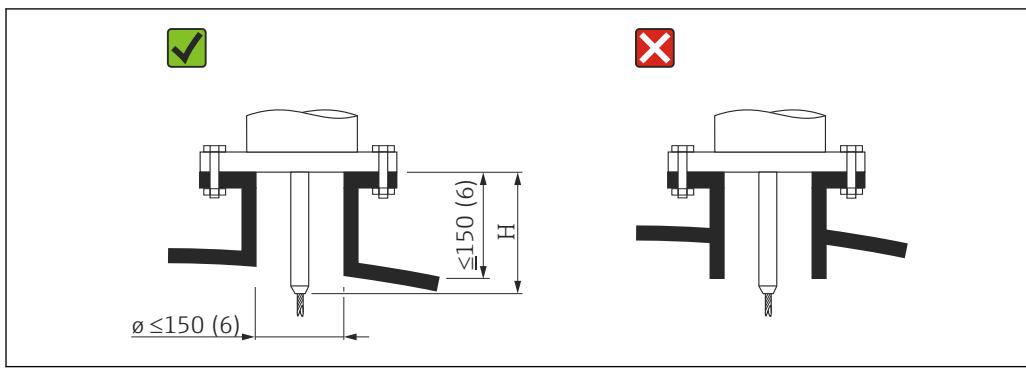

H Длина центрирующего стержня или жесткой части тросового зонда

- Допустимый диаметр патрубка: ≤ 150 mm (6 in)
При большем диаметре патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.
Для больших патрубков см. раздел «Монтаж в патрубках ≥ DN300».
 - Допустимая высота патрубка: ≤ 150 mm (6 in)
При большей высоте патрубка измерение вблизи него может быть затруднено.
Патрубки большей высоты по запросу могут заключаться в специальные корпуса (см. разделы «Центрирующий стержень для FMP51 и FMP52» и «Удлинитель/центрирующий стержень HMP40 для FMP54»).
 - Конец патрубка должен располагаться заподлицо с крышкой резервуара во избежание кольцеобразования.
- i** В теплоизолированных резервуарах патрубок должен быть также изолирован для предотвращения образования конденсата.

Центрирующий стержень

В случае с тросовыми зондами может потребоваться исполнение с центрирующим стержнем, чтобы трос не соприкасался со стенкой патрубка во время процесса.

Длина поставляемого по запросу центрирующего стержня определяет максимальную высоту патрубка.

Удлинительный стержень/центрирующее устройство HMP40 для FMP54

Для прибора FMP54 с тросовым зондом дополнительно приобретается удлинительный стержень/центрирующее устройство HMP40 в качестве аксессуара. Этот аксессуар используется, если трос зонда без него может соприкасаться с нижним краем патрубка.


i Этот аксессуар содержит удлинительный стержень, соответствующий высоте патрубка. На этот стержень устанавливают центрирующий диск, если патрубки имеют малый диаметр или измерения проводятся в сыпучих средах.

Эта принадлежность поставляется отдельно от прибора. Соответственно заказывайте зонд меньшей длины.

Центрирующие диски меньших диаметров (DN40 и DN50) можно использовать, только если в патрубке над диском нет значительных налипаний. Патрубок не должен засоряться средой.

Монтаж в патрубках ≥ DN300

Если установка в патрубках ≥ 300 mm (12 дюйм) неизбежна, монтаж должен выполняться в соответствии со следующей схемой, чтобы избежать сигналов помех в ближнем диапазоне.

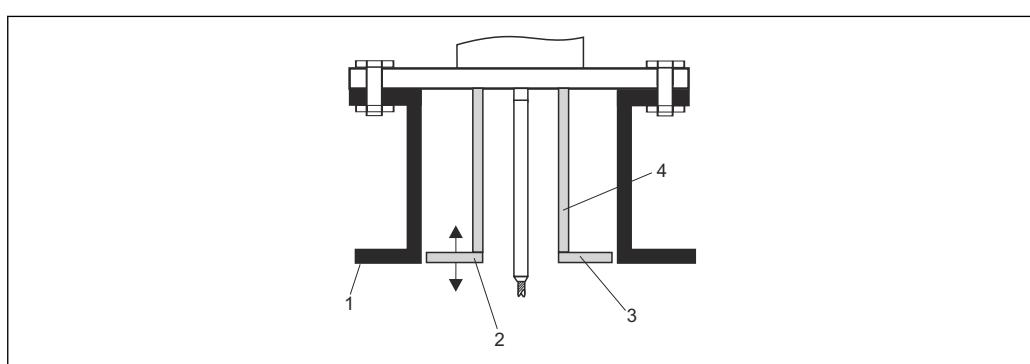

A0014199

- 1 Нижний край патрубка
- 2 Примерно вровень с нижним краем патрубка (± 50 mm)
- 3 Пластина, патрубок Ø 300 mm (12 дюйм) = пластина Ø 280 mm (11 дюйм); патрубок Ø ≥ 400 mm (16 дюйм) = пластина Ø ≥ 350 mm (14 дюйм)
- 4 Трубопровод Ø 150 до 180 mm

6.1.6 Монтажные фланцы с покрытием



Для плакированных фланцев учтите следующее.


- Используйте винты с фланцами в количестве, соответствующем количеству имеющихся отверстий.
- Затяните винты необходимым моментом (см. таблицу).
- Через 24 часа или после первого цикла изменения температуры подтяните винты.
- В зависимости от рабочего давления и рабочей температуры регулярно проверяйте и подтягивайте винты, где это необходимо.

Обычно PTFE-оболочка фланца одновременно служит уплотнением между патрубком и фланцем прибора.

Размер фланца	Количество винтов	Момент затяжки
EN		
DN40/PN40	4	35 до 55 Нм
DN50/PN16	4	45 до 65 Нм
DN50/PN40	4	45 до 65 Нм
DN80/PN16	8	40 до 55 Нм
DN80/PN40	8	40 до 55 Нм
DN100/PN16	8	40 до 60 Нм
DN100/PN40	8	55 до 80 Нм
DN150/PN16	8	75 до 115 Нм
DN150/PN40	8	95 до 145 Нм
ASME		
1½ дюйма/150 фнт	4	20 до 30 Нм
1½ дюйма/300 фнт	4	30 до 40 Нм
2 дюйма/150 фнт	4	40 до 55 Нм
2 дюйма/300 фнт	8	20 до 30 Нм
3 дюйма/150 фнт	4	65 до 95 Нм
3 дюйма/300 фнт	8	40 до 55 Нм
4 дюйма/150 фнт	8	45 до 70 Нм
4 дюйма/300 фнт	8	55 до 80 Нм
6 дюймов/150 фнт	8	85 до 125 Нм
6 дюймов/300 фнт	12	60 до 90 Нм
JIS		
10K 40A	4	30 до 45 Нм
10K 50A	4	40 до 60 Нм
10K 80A	8	25 до 35 Нм
10K 100A	8	35 до 55 Нм
10K 100A	8	75 до 115 Нм

6.1.7 Закрепление зонда

Закрепление тросовых зондов

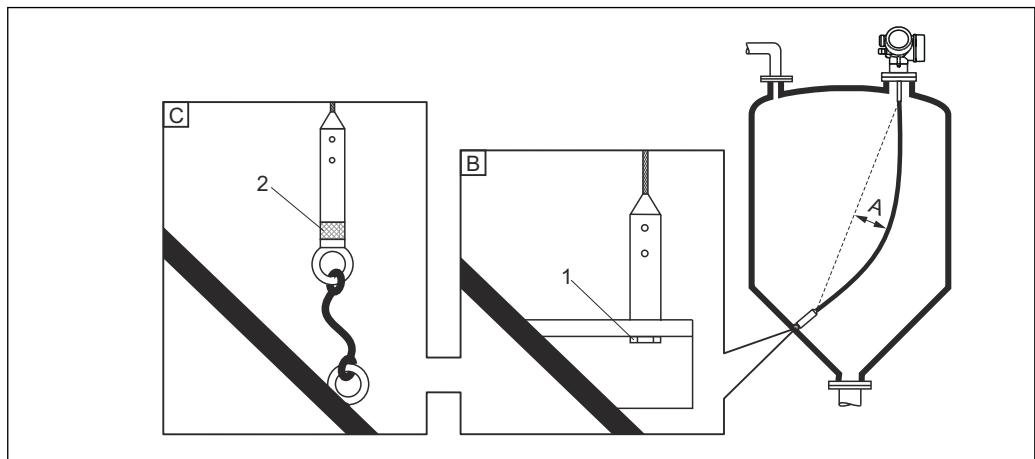

A0012609

A Провисание троса: $\geq 10 \text{ мм}/(1 \text{ м длины зонда})$ ($0,12 \text{ дюйма}/(1 \text{ фут длины зонда})$)

B Надежно заземленный конец зонда

C Надежно изолированный конец зонда


1 Крепежный элемент во внутренней резьбе концевого груза зонда

2 Изолированный крепежный комплект

- Конец тросового зонда необходимо закреплять в следующих случаях.
Если в противном случае зонд временно соприкасается со стенками резервуара, выпускным отверстием, внутренними элементами/балками и другими деталями установки.
- Для фиксации конца зонда в грузе зонда предусмотрена внутренняя резьба.
Трос 4 мм (1/6 дюйма), 316: M14
- При закреплении внизу конец зонда должен быть надежно заземлен или надежно изолирован. Используйте изолированный комплект для крепления, если иначе невозможно закрепить зонд с помощью надежно изолированного соединения.
- Если используется заземленное крепление, необходимо активировать поиск активного эхо-сигнала на конце зонда. В противном случае автоматическая коррекция длины зонда окажется невозможной.
Навигация: Эксперт → Сенсор → Анализ ЕОР → Режим поиска ЕОР
Настройка: опция **Положительный ЕОР**
- Для предотвращения чрезмерного растягивающего усилия (например, вследствие теплового расширения) и риска разрыва троса) трос должен провисать. Требуемое провисание: $\geq 10 \text{ мм}/(1 \text{ м длины зонда})$ ($0,12 \text{ дюйма}/(1 \text{ фут длины зонда})$).
Учитывайте максимально допустимое растягивающее усилие для тросовых зондов.

Закрепление стержневых зондов

- По сертификату WHG: для зондов длиной ≥ 3 м (10 фут) необходима опора.
- В общем случае при горизонтальном потоке (например, от мешалки) или сильных вибрациях стержневые зонды необходимо закреплять.
- Закрепляйте стержневые зонды только за конец зонда.

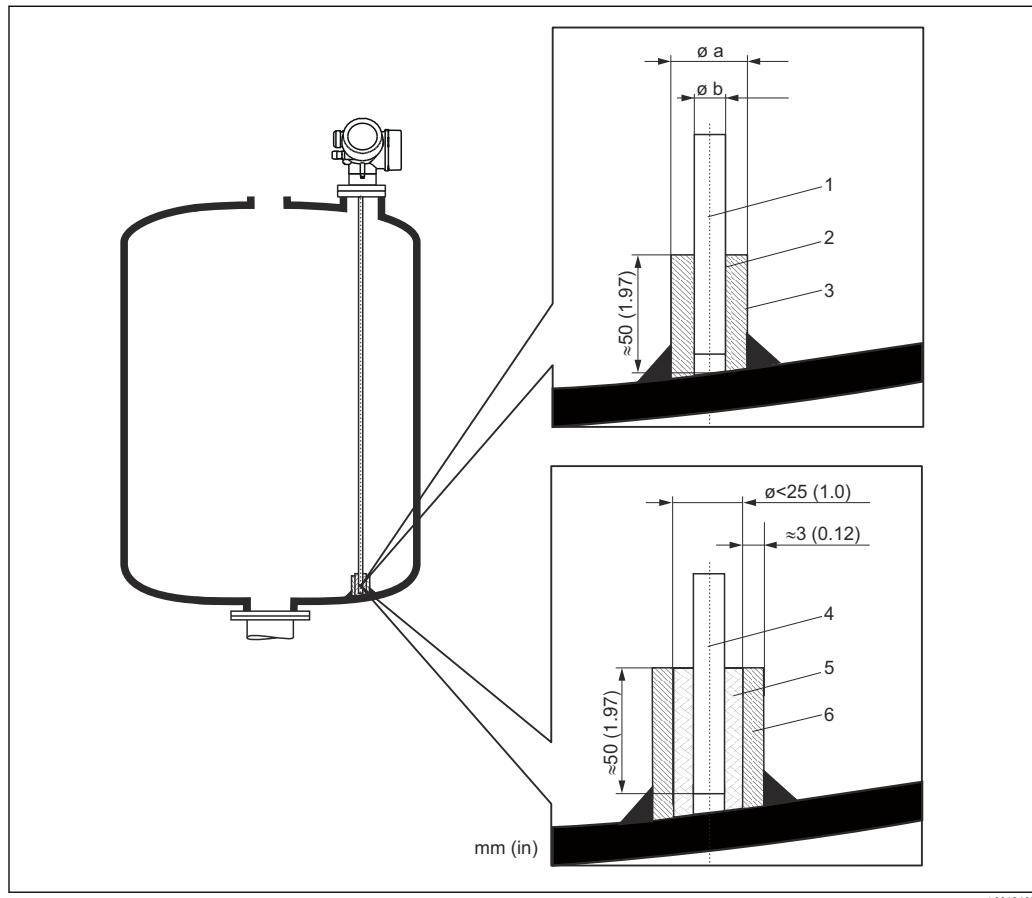

A0012607

Единица измерения мм (дюйм)

- 1 Стержень зонда, без покрытия
- 2 Муфта с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем и муфтой.
- 3 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на месте
- 4 Стержень зонда, с покрытием
- 5 Пластмассовая муфта, например PTFE, PEEK или PPS
- 6 Короткая металлическая трубка, например, приваренная на месте

Зонд Ø8 мм (0,31 дюйм)

- $a < \varnothing 14$ мм (0,55 дюйм)
- $b = \varnothing 8,5$ мм (0,34 дюйм)

Зонд Ø12 мм (0,47 дюйм)

- $a < \varnothing 20$ мм (0,78 дюйм)
- $b = \varnothing 12,5$ мм (0,52 дюйм)

Зонд Ø16 мм (0,63 дюйм)

- $a < \varnothing 26$ мм (1,02 дюйм)
- $b = \varnothing 16,5$ мм (0,65 дюйм)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Ненадежное заземление конца зонда может привести к неправильным измерениям.

- ▶ Используйте муфту с малым зазором для обеспечения электрического контакта между стержнем зонда и муфтой.


УВЕДОМЛЕНИЕ

Сварка может повредить главный модуль электроники.

- Перед сваркой заземлите зонд и снимите модуль электроники.

Закрепление коаксиальных зондов

По сертификату WHG: для зондов длиной ≥ 3 м (10 фут) необходима опора.

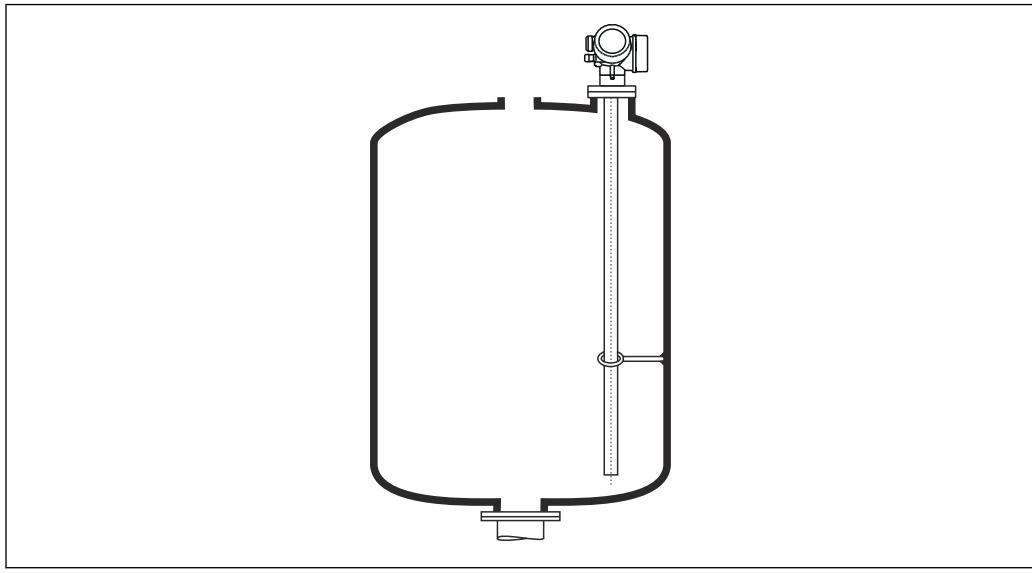


Коаксиальные зонды можно закрепить (закрепить) в любой точке заземляющей трубы.

6.1.8 Особые условия монтажа

Байпасы и успокоительные трубы

- i** Использование центрирующих дисков/звездочек/грузов (поставляются в качестве аксессуаров) рекомендуется при использовании байпасов и успокоительных труб.
- i** Поскольку измерительный сигнал проникает через многие пластмассы, установка в пластмассовых байпасах или успокоительных трубах может дать неверные результаты. По этой причине используйте металлический байпас или успокоительную трубу.

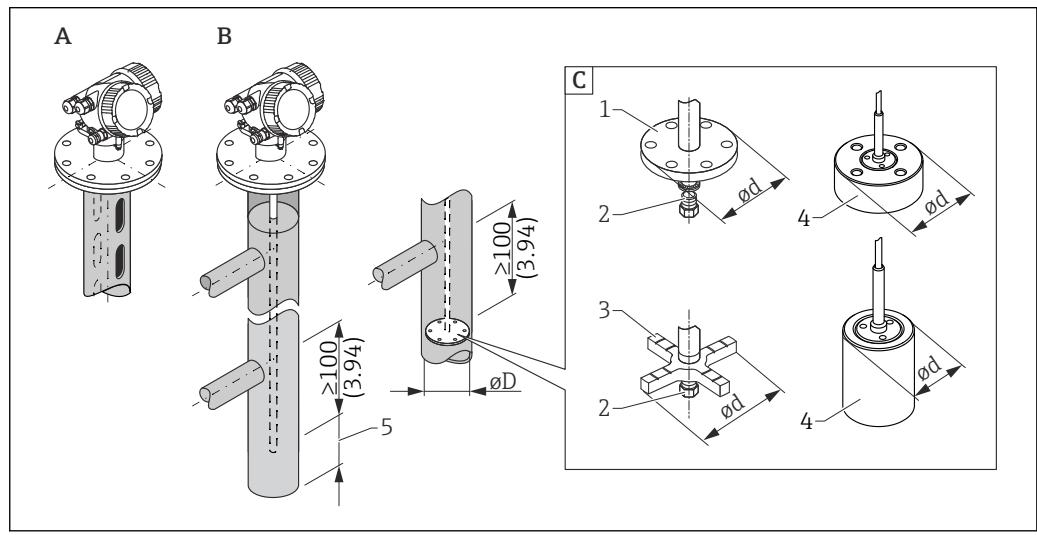

A0039216

■ 6 Единицы измерения: мм (дюймы)

- A Монтаж в успокоительной трубе
 B Монтаж в байпасе
 C Центрирующий диск, центрирующая звездочка или центрирующий груз
 1 Металлический центрирующий диск (316L) для измерения уровня
 2 Крепежный винт; момент затяжки: $25 \text{ Нм} \pm 5 \text{ Нм}$
 3 Неметаллическая центрирующая звездочка (PEEK, PFA), предпочтительно для измерения уровня границы раздела сред
 4 Металлический центрирующий груз (316L) для измерения уровня
 5 Минимальное расстояние между концом зонда и нижней кромкой байпаса 10 мм (0,4 дюйм)

- Диаметр трубопровода: > 40 мм (1,6 дюйм) (для стержневых зондов).
- Стержневой зонд может быть установлен в трубопроводе диаметром до 150 мм (6 дюйм). В трубах большего диаметра рекомендуется использовать коаксиальные зонды.
- Боковые отводы, отверстия, разъемы и сварные швы – с максимальным выступом внутрь 5 мм (0,2 дюйм) – не влияют на измерение.
- Каких-либо изменений диаметра трубы не должно быть.
- Зонд должен быть на 100 мм (4 дюйм) длиннее, чем нижний выход.

- Зонды не должны соприкасаться со стенкой трубы в пределах диапазона измерения. При необходимости следует предусмотреть опору или растяжку для зонда. Все тросовые зонды подготовлены для закрепления в резервуарах (натяжной груз с анкерным отверстием).
 - Если на конце стержня зонда установлен металлический центрирующий диск, сигнал для обнаружения конца зонда определяется достоверно.
- Примечание:** для измерения уровня границы раздела сред рекомендуется использовать неметаллические центрирующие диски из материала PEEK или PFA. При использовании металлических центрирующих дисков важно убедиться в том, что нижняя среда всегда покрывает центрирующий диск. В противном случае возможно ошибочное измерение уровня границы раздела сред.
- Коаксиальные зонды можно использовать при наличии любых ограничений при том условии, что диаметр трубы позволяет их установить.

i Для байпасов с образованием конденсата (воды) и среды с низкой диэлектрической постоянной (например, углеводороды):

Со временем байпас заполняется конденсатом до уровня нижнего выходного патрубка. В результате при низком уровне эхо-сигнал уровня перекрывается эхо-сигналом конденсата. В этом диапазоне выдается сигнал уровня конденсата, а корректное значение выдается только при более высоком уровне. Поэтому убедитесь, что нижний выход 100 мм (4 дюйм) находится ниже самого низкого уровня, подлежащего измерению, и установите металлический центрирующий диск на уровне нижней кромки нижнего отвода.

i В теплоизолированных резервуарах байпас должен быть также изолирован для предотвращения образования конденсата.

Согласование центрирующего диска, центрирующей звездочки или центрирующего груза с диаметром трубы

Металлический центрирующий диск (316L)

для измерения уровня

Центрирующий диск стержня ($\emptyset d$) 45 мм (1,77 дюйм)

для трубы диаметром $\emptyset D$

DN50/2 дюйма – DN65/2½ дюйма

Центрирующий диск стержня ($\emptyset d$) 75 мм (2,95 дюйм)

для трубы диаметром $\emptyset D$

DN80/3 дюйма – DN100/4 дюйма

Центрирующий диск троса ($\emptyset d$) 75 мм (2,95 дюйм)

для трубы диаметром $\emptyset D$

DN80/3 дюйма – DN100/4 дюйма

Металлический центрирующий груз (316L)

для измерения уровня

Центрирующий груз троса ($\emptyset d$) 45 мм (1,77 дюйм), ч 60 мм (2,36 дюйм)

для трубы диаметром $\emptyset D$

DN50/2 дюйма

Центрирующий груз троса ($\emptyset d$) 75 мм (2,95 дюйм), ч 30 мм (1,81 дюйм)

для трубы диаметром $\emptyset D$

DN80/3 дюйма

Центрирующий груз троса ($\emptyset d$) 95 мм (3,74 дюйм), ч 30 мм (1,81 дюйм)

для трубы диаметром $\emptyset D$

DN100/4 дюйма

Неметаллическая центрирующая звездочка (PEEK)

Для измерения уровня и уровня границы раздела фаз, рабочая температура:


-60 до +250 °C (-76 до 482 °F)

Центрирующая звездочка для стержня ($\varnothing d$) 48 до 95 мм (1,89 до 3,74 дюйм)
для трубы диаметром $\varnothing D$
 $\geq DN50/2$ дюйма

Неметаллическая центрирующая звездочка (PFA)


Для измерения уровня и уровня границы раздела фаз, рабочая температура:
–200 до +250 °C (–328 до +482 °F)

Центрирующая звездочка для стержня ($\varnothing d$) 37 мм (1,46 дюйм)
для трубы диаметром $\varnothing D$
 ≥ 40 мм (1,57 дюйм)

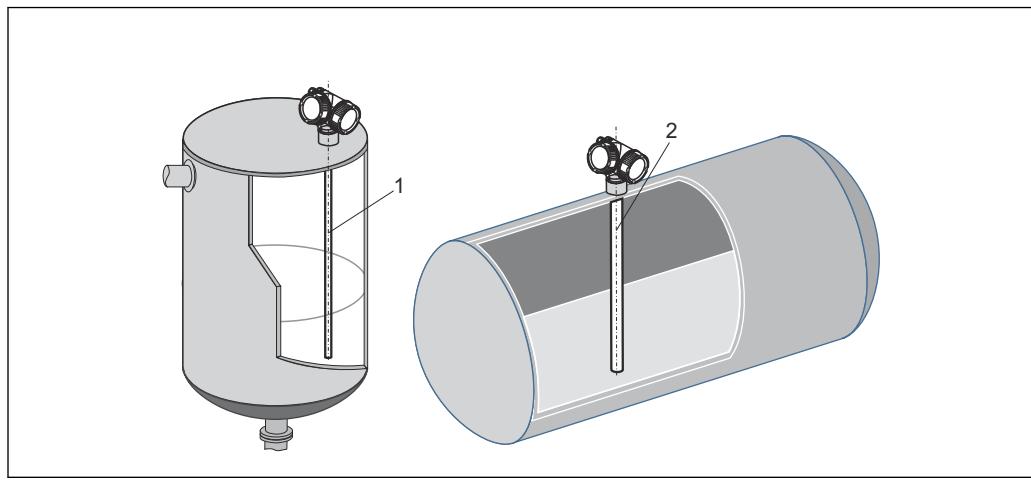Горизонтальные цилиндрические и вертикальные резервуары


1 Коаксиальный зонд

- Любое расстояние от стены при условии исключения случайного контакта.
- Используйте коаксиальный зонд (1) при установке в резервуары с большим количеством внутренних элементов или при наличии внутренних элементов, находящихся рядом с зондом.

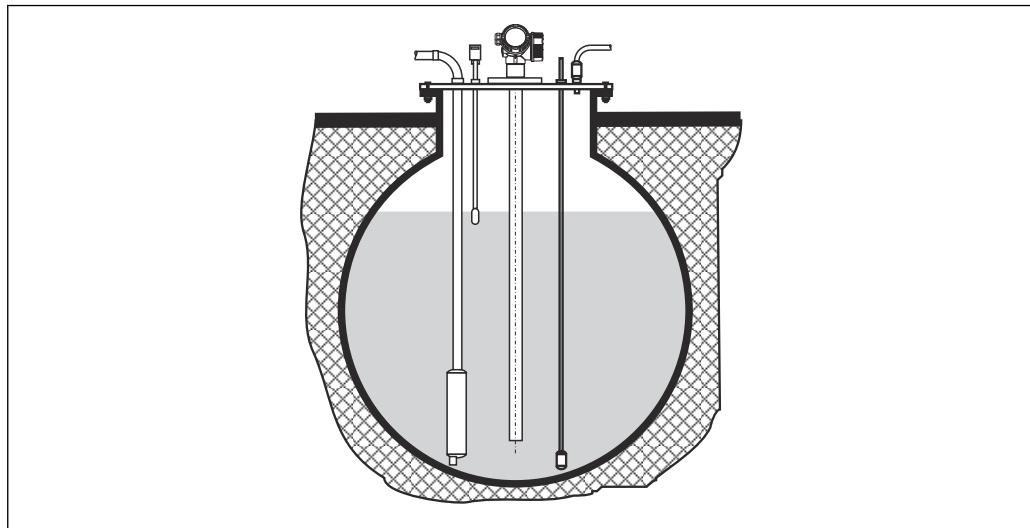Подземные резервуары


A0014142

Используйте коаксиальные зонды, для того чтобы избежать отражения сигнала от стенок патрубков большого диаметра.

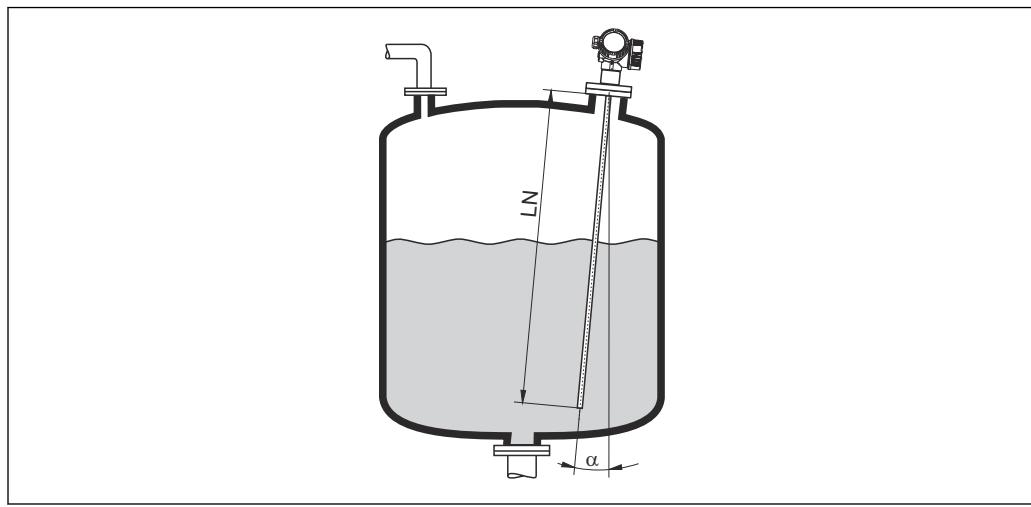Монтаж под углом

- С целью снижения механической нагрузки зонд следует монтировать максимально близко к вертикальному положению.
- Если зонд монтируется под углом, длина зонда должна быть уменьшена в зависимости от угла установки.
 - α 5 град: LN_{\max} . 4 м (13,1 фут)
 - α 10 град: LN_{\max} . 2 м (6,6 фут)
 - α 30 град: LN_{\max} . 1 м (3,3 фут)

Неметаллические резервуары

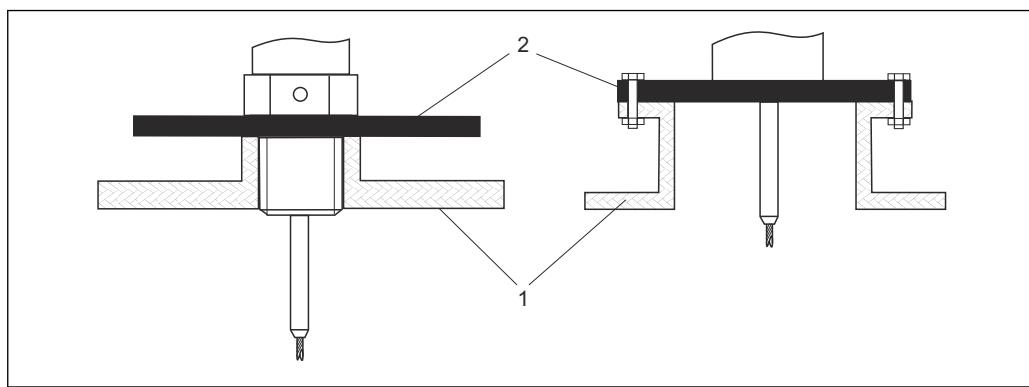

1 Неметаллический резервуар

2 Металлический лист или металлический фланец


Для обеспечения достоверных результатов измерения при монтаже на неметаллические резервуары

- Используйте устройство с металлическим фланцем (минимальный размер DN50/2 дюйма).
- В качестве альтернативы: смонтируйте на зонд на месте присоединения к процессу металлический лист диаметром не менее 200 mm (8 in).

 При использовании коаксиального зонда наличие металлической поверхности в зоне присоединения к процессу не требуется.

Пластмассовые и стеклянные резервуары: монтаж зонда на внешнюю стенку

Для измерения в пластмассовых и стеклянных сосудах зонд также можно установить на внешней стенке при определенных условиях.

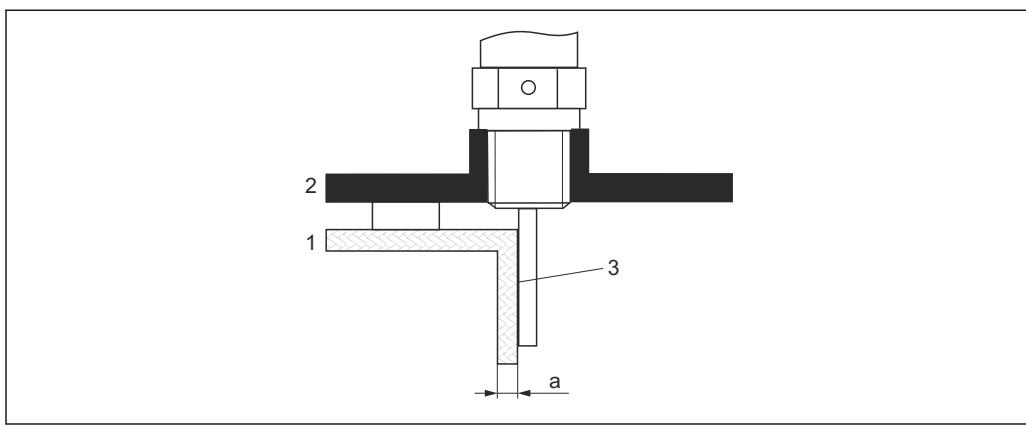

- 1 Пластмассовый или стеклянный резервуар
- 2 Металлическая пластина с резьбовой втулкой
- 3 Между стенкой резервуара и зондом не должно быть свободного пространства!

Требования

- Диэлектрическая постоянная среды: $\epsilon_r > 7$.
- Непроводящая стенка резервуара.
- Максимальная толщина стенки (а):
 - Пластмасса: < 15 мм (0,6 дюйм)
 - Стекло: < 10 мм (0,4 дюйм)
- Внутри резервуара нет металлических усилительных элементов.

При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие правила.

- Монтируйте зонд вплотную к стенке резервуара, не оставляя зазора между стенкой и зондом.
- Для предотвращения влияния на измерение наденьте на зонд пластиковую трубу диаметром не менее 200 mm (8 in), или аналогичный защитный элемент.
- Для диаметров резервуаров менее 300 mm (12 in):
 - На противоположной стороне резервуара установите заземляющую пластину, которая должна быть электрическим проводником подключена к присоединению к процессу и должна перекрывать примерно половину окружности резервуара.
- Для диаметров резервуаров 300 mm (12 in) и выше:
 - Установите на зонд на месте присоединения к процессу металлическую пластину диаметром не менее 200 mm (8 in) (см. выше).

Регулировка в случае монтажа снаружи резервуара

В случае монтажа зонда снаружи стенки резервуара скорость распространения сигнала уменьшается. Существует два метода компенсировать этот эффект.

Компенсация с помощью коэффициента парогазовой компенсации

Влияние диэлектрической стенки сравнимо с влиянием диэлектрической газовой фазы и поэтому может быть скорректировано аналогичным образом.

Компенсирующий коэффициент рассчитывается на основании отношения фактической длины зонда LN и измеренной длины зонда при пустом резервуаре.

- i** Прибор определяет положение конца зонда по дифференциальной кривой. Следовательно, значение измеренной длины зонда зависит от кривой маскирования помех. Для получения более точного значения рекомендуется определить длину зонда вручную при помощи огибающей, отображаемой в ПО FieldCare.

1. Параметр Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC
↳ выберите пункт опция **Пост. коэф. GPC**.
2. Параметр Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Пост. коэф. GPC
↳ Отношение: введите коэффициент: «(фактическая длина зонда/измеренная длина зонда)».

Компенсация за счет параметров калибровки

Если необходима фактическая компенсация газовой фазы, то функция компенсации газовой фазы недоступна для коррекции внешнего монтажа. В этом случае необходимо настроить параметры калибровки (**Калибровка пустой емкости** и **Калибровка полной емкости**). Кроме того, в параметре параметр **Фактическая длина зонда** необходимо ввести значение, превышающее фактическую длину зонда. Во всех трех случаях компенсирующий коэффициент представляет собой отношение длины зонда, измеренной при пустом резервуаре, к фактической длине зонда LN.


-  Прибор ищет эхо-сигнал конца зонда по дифференциальной кривой.
Следовательно, значение измеренной длины зонда зависит от кривой маскирования помех. Для получения более точного значения рекомендуется определить длину зонда вручную при помощи огибающей, отображаемой в ПО FieldCare.

1. Параметр Настройка → Калибровка пустой емкости
↳ Следует увеличить значение параметра на коэффициент «(измеренная длина зонда/фактическая длина зонда)».
2. Параметр Настройка → Калибровка полной емкости
↳ Следует увеличить значение параметра на коэффициент «(измеренная длина зонда/фактическая длина зонда)».
3. Параметр Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Подтвердить длину зонда
↳ выберите пункт опция **Ручной ввод**.
4. Параметр Настройка → Расширенная настройка → Настройки зонда → Коррекция длины зонда → Фактическая длина зонда
↳ Введите измеренную длину зонда.

Резервуар с теплоизоляцией




Во избежание перегрева электроники в результате повышенного тепловыделения или конвекции при повышенной рабочей температуре прибор необходимо встроить в теплоизоляцию резервуара (1). Теплоизоляция не должна выходить за точки, обозначенные на чертежах знаком MAX.

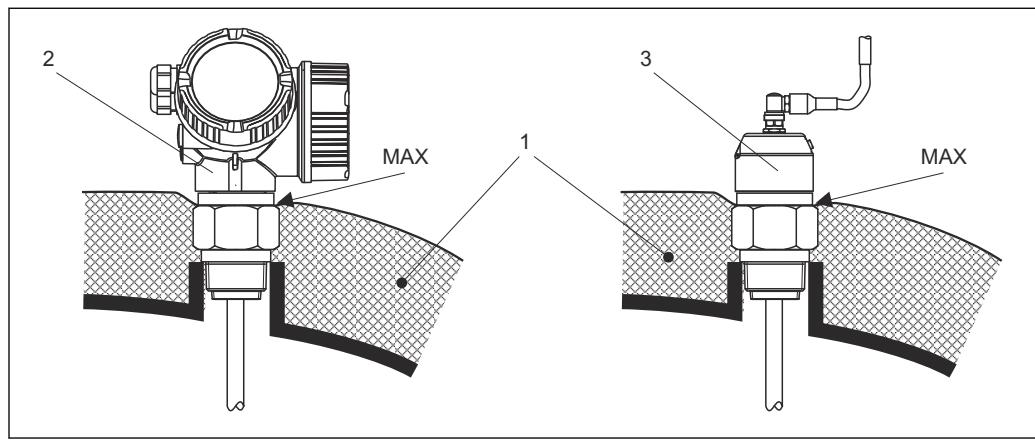

A0014653

■ 7 Присоединение к процессу с резьбой


- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

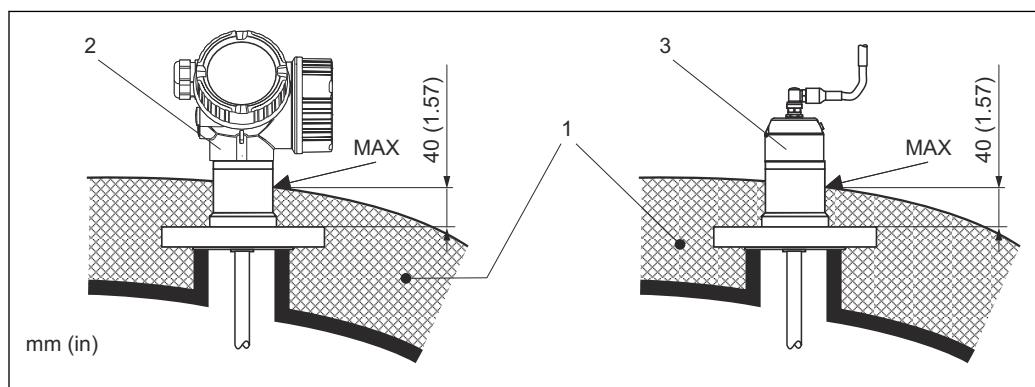

A0014654

■ 8 Присоединение к процессу с фланцем


- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

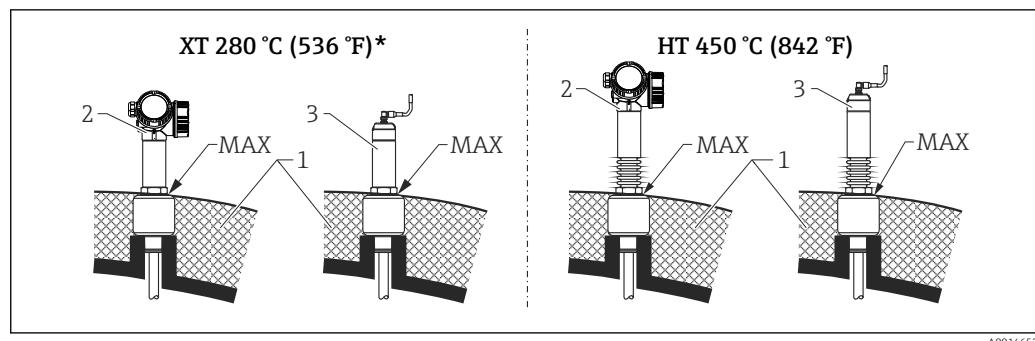

■ 9 Присоединение к процессу с резьбой – исполнения чувствительного элемента XT и HT

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение

* Версия XT не рекомендуется для насыщенного пара при температуре более 200 °C (392 °F); вместо нее следует использовать версию HT.

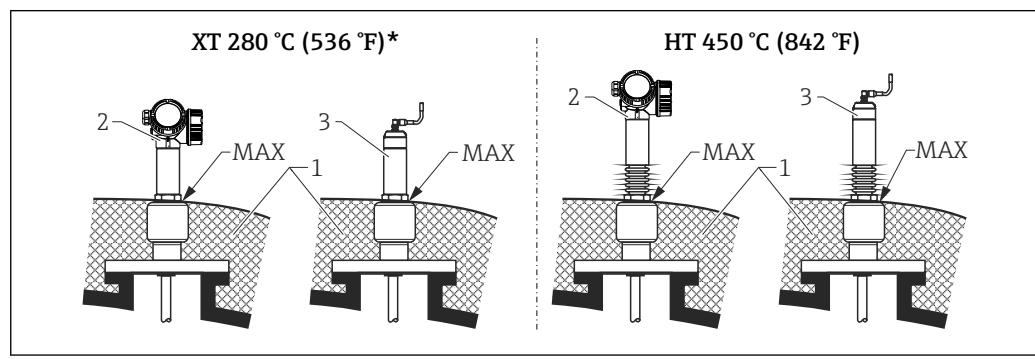

■ 10 Присоединение к процессу с фланцем – исполнения чувствительного элемента XT и HT

- 1 Теплоизоляция резервуара
- 2 Прибор в компактном исполнении
- 3 Датчик, раздельное исполнение


* Версия XT не рекомендуется для насыщенного пара при температуре более 200 °C (392 °F); вместо нее следует использовать версию HT.

Замена буйковых приборов в существующей буйковой камере

Модели FMP51 и FMP54 являются превосходной заменой обычной буйковой системы в существующей буйковой камере. Для этой цели компания Endress+Hauser выпускает фланцы, совместимые с камерами Fisher и Masoneilan (вариант комплектации для FMP51; позиция 100 спецификации, опции LNJ, LPJ, LQJ для FMP54). Благодаря локальному управлению с помощью меню ввод прибора Lelevelflex в эксплуатацию занимает всего несколько минут. Замена также возможна при частичном заполнении, а калибровка не требуется.

Преимущества

- Нет движущихся частей, поэтому не требуется техническое обслуживание.
- Нет влияющих на технологический процесс воздействий, таких как температура, плотность, завихрения и вибрация.
- Стержневые зонды можно легко укоротить или заменить. Поэтому зонд можно легко отрегулировать на месте.

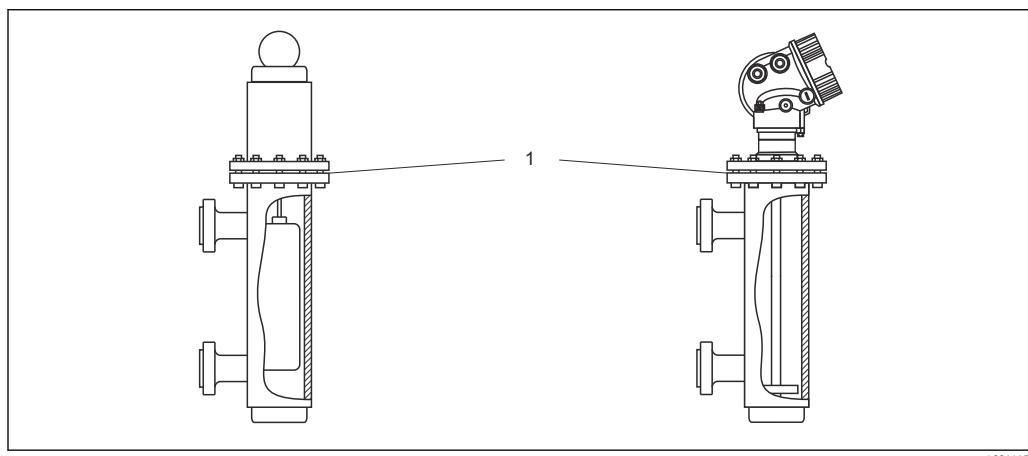

A0014153

1 Фланец буйковой камеры

Инструкции по планированию:


- В обычных ситуациях используйте стержневой зонд. При монтаже в металлическую буйковую камеру до 150 мм можно использовать все преимущества коаксиального зонда.
- Следует избегать контакта между зондом и боковой стенкой. При необходимости используйте центрирующий диск или центрирующую звездочку на конце зонда.
- Центрирующий диск или центрирующую звездочку следует как можно точнее отрегулировать по внутреннему диаметру буйковой камеры, чтобы также обеспечить надлежащую работу в области концевой части зонда.

Дополнительная информация об измерении уровня границы раздела сред

- При измерении в среде масла и воды центрирующий диск должен быть расположен возле нижнего края нижнего выходного патрубка (уровня воды).
- Каких-либо изменений диаметра трубы не должно быть. При необходимости используйте коаксиальный зонд.
- Необходимо исключить соприкосновение зонда со стенками. При необходимости используйте центрирующую звездочку на конце зонда.
- Примечание: для измерения уровня границы раздела сред рекомендуется использовать неметаллические центрирующие звездочки из материала PEEK или PFA. При использовании металлических центрирующих дисков важно убедиться в том, что нижняя среда всегда покрывает центрирующий диск. В противном случае возможно ошибочное измерение уровня границы раздела сред.

6.2 Монтаж измерительного прибора

6.2.1 Список инструментов

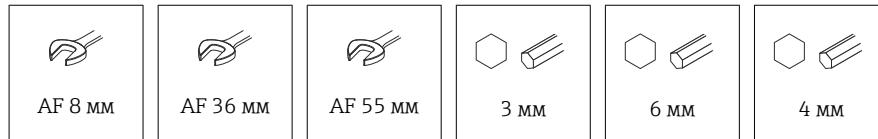


- Для укорачивания тросовых зондов используйте пилу или болгарку.
- Для укорачивания стержневых или коаксиальных зондов используйте пилу.
- Для монтажа фланцев и других присоединений к процессу используйте соответствующий монтажный инструмент.

6.2.2 Монтаж стержневого зонда прибора FMP54

i Коаксиальные зонды готовы к установке и настройке при поставке. Сразу после установки они готовы к использованию. Дополнительные настройки не требуются.

Приборы FMP54 поставляются со стержневым зондом в разобранном виде. Перед установкой зонд необходимо смонтировать следующим образом.

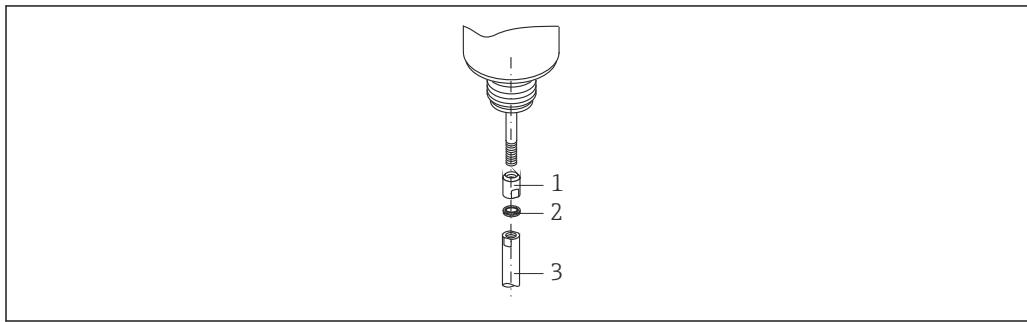

A0043209

- 1 Резьбовая втулка
- 2 Шайбы Nord Lock
- 3 Стержень зонда

1. Заверните резьбовую втулку на соединительную резьбу (M10 x 1) сальника до упора. При этом следите за тем, чтобы фаска была направлена в сторону сальника.
2. Установите шайбы Nord Lock на соединительную резьбу. Монтируйте предварительно собранные шайбы парами: рабочей поверхностью к рабочей поверхности.
3. Наверните стержень зонда на болт с резьбой, удерживая его за резьбовую втулку рожковым гаечным ключом типоразмера 14 мм и затяните, используя лыски на стержне зонда, с помощью рожкового гаечного ключа типоразмера 14 мм. Момент затяжки 15 Н·м.

6.2.3 Укорачивание зонда

Укорачивание стержневых зондов


Стержневые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до днища резервуара или выпускного конуса составляет менее 10 мм (0,4 дюйм). Чтобы укоротить стержневой зонд, отпишите его нижнюю часть.

i Стержневые зонды с покрытием укорачивать запрещено.

Укорачивание тросовых зондов

Тросовые зонды необходимо укорачивать, если расстояние до днища резервуара или выпускного конуса составляет менее 150 мм (6 дюйм).

i Тросовые зонды с покрытием укорачивать запрещено.

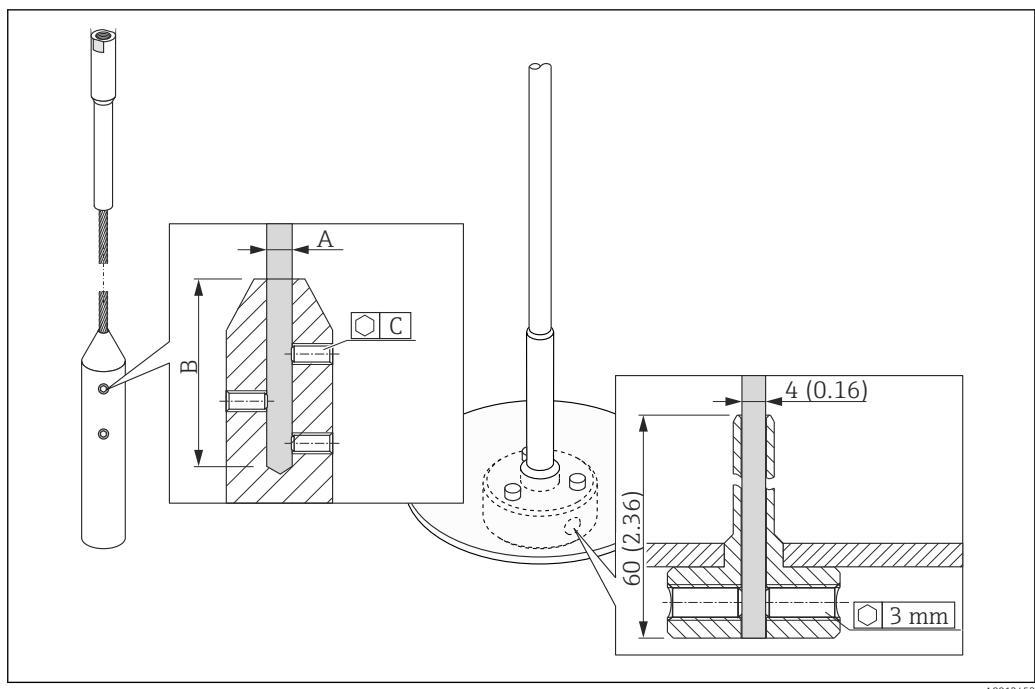

A0012453

Материал троса: сталь 316

- А:
4 мм (0,16 дюйм)
- В:
40 мм (1,6 дюйм)
- С:
3 мм; 5 Нм (3,69 фунт сила фут)

1. Шестигранным ключом ослабьте установочные винты на грузе троса или крепежном устройстве центрирующего диска. Примечание: установочные винты оснащены зажимным покрытием, предотвращающим их самопроизвольное ослабление. Поэтому для ослабления винтов требуется значительный крутящий момент.
2. Извлеките трос, крепление которого ослаблено, из груза или втулки.
3. Отмерьте новую длину троса.
4. Для предотвращения разлохмачивания троса в точке отреза оберните его клейкой лентой.
5. Отпилите трос под необходимым углом или отрежьте болторезом.
6. Полностью вставьте трос в груз или втулку.
7. Заверните установочные винты на место. Благодаря фиксирующему покрытию на установочных винтах нет необходимости наносить состав для фиксации резьбы.

Укорачивание коаксиальных зондов

Коаксиальные зонды необходимо укорачивать, если расстояние до днища резервуара или выпускного конуса составляет менее 10 мм (0,4 дюйм).

i Коаксиальные зонды могут быть укорочены максимум на 80 мм (3,2 дюйм) от дна. Внутри таких приборов имеются центрирующие устройства для закрепления стержня по центру трубы. Приподнятый край удерживает центрирующее устройство на стержне. Можно укоротить зонд примерно до 10 мм (0,4 дюйм) ниже центрирующего устройства.


Чтобы укоротить коаксиальный зонд, отпишите его нижнюю часть.

Ввод новой длины зонда

После укорачивания зонда:

1. Перейдите к разделу подменю **Настройки зонда** и выполните коррекцию длины зонда.

2.

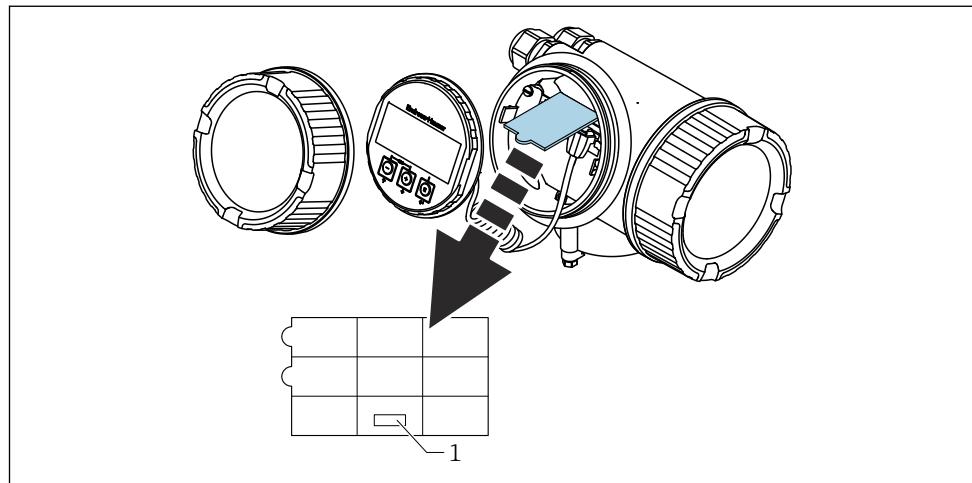

A0014241

1 Поль для новой длины зонда

В целях документирования введите новую длину зонда в краткое справочное руководство, которое вложено в корпус электроники позади дисплея.

6.2.4 FMP54 с компенсацией газовой фазы: монтаж стержня зонда

i Этот раздел применим только к прибору FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG)


Коаксиальные зонды

Коаксиальные зонды с функцией контрольного отражения готовы к монтажу и настройке при поставке. Сразу после установки они готовы к использованию. Дополнительные настройки не требуются.

Стержневые зонды

Стержневые зонды с функцией контрольного отражения поставляются с отсоединенным стержнем зонда. Перед установкой стержневой зонд необходимо смонтировать следующим образом.

i Соединения между отдельными сегментами стержня закрепляются шайбами Nord Lock. Монтируйте предварительно собранные шайбы парами: рабочей поверхностью к рабочей поверхности.

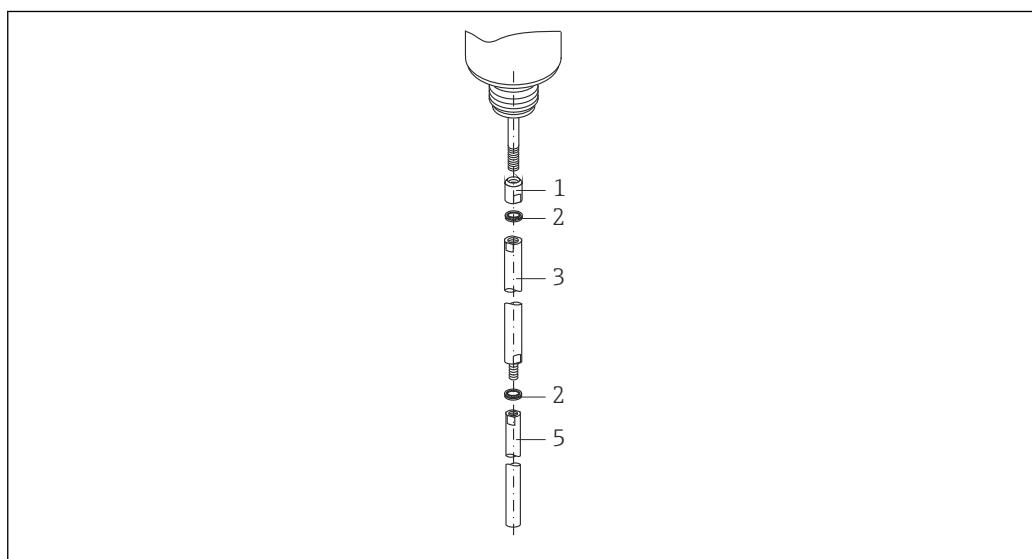

A0014545

- 1 Резьбовая втулка
- 2 Шайбы Nord Lock
- 3 Стержень зонда большего диаметра
- 4 Стержень зонда большего диаметра


1. Заверните резьбовую втулку на соединительную резьбу (M10 x 1) сальника до упора. При этом следите за тем, чтобы фаска была направлена в сторону сальника.
2. Установите шайбы Nord Lock на соединительную резьбу.
3. Наверните стержень зонда большего диаметра на соединительную резьбу и затяните усилием руки.
4. Установите вторую пару шайб Nord-Lock на болт с резьбой.

5. Наверните стержень зонда меньшего диаметра на болт с резьбой, удерживая его за резьбовую гильзу рожковым гаечным ключом типоразмера 14 мм и затяните, используя лыски на стержне зонда, с помощью рожкового гаечного ключа типоразмера 14 мм. Момент затяжки 15 Н·м.

i После монтажа стержневого зонда в успокоительной трубе или байпасе проверьте и, при необходимости, откорректируйте настройку референсного расстояния, давление при этом должно отсутствовать.

6.2.5 Монтаж устройства

Монтаж приборов с резьбовым соединением

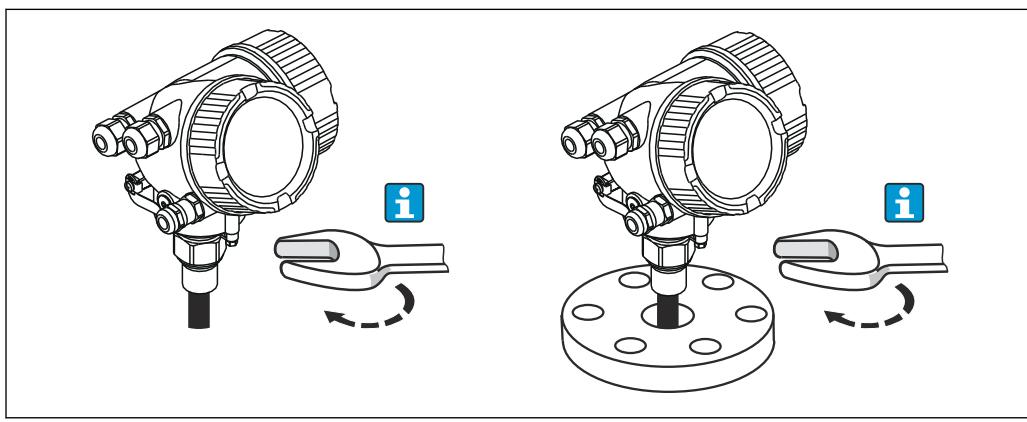

A0012528

Вверните прибор с резьбовым соединением во втулку или фланец, а затем закрепите его на технологическом резервуаре с помощью втулки/фланца.

- i**
- При вворачивании используйте только болт с шестигранной головкой.
 - Резьба 3/4 дюйма: 36 мм
 - Резьба 1-1/2 дюйма: 55 мм
 - Максимально допустимый момент затяжки:
 - Резьба 3/4 дюйма: 45 Нм
 - Резьба 1-1/2 дюйма: 450 Нм
 - Рекомендуемый момент затяжки, если используется прилагаемое уплотнение из арамидного волокна, а рабочее давление составляет 40 бар (только FMP51, уплотнение не входит в комплект FMP54):
 - Резьба 3/4 дюйма: 25 Нм
 - Резьба 1-1/2 дюйма: 140 Нм
 - При монтаже в металлические резервуары убедитесь в наличии хорошего металлического контакта между присоединением к процессу и резервуаром.

Монтаж приборов с фланцем


Если используется уплотнение, то для обеспечения надежного электрического контакта между фланцем зонда и фланцевым присоединением к процессу необходимо использовать неокрашенные металлические болты.

Монтаж тросовых зондов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Электростатический разряд может повредить электронику.

- Заземлите корпус перед опусканием тросового зонда в резервуар.

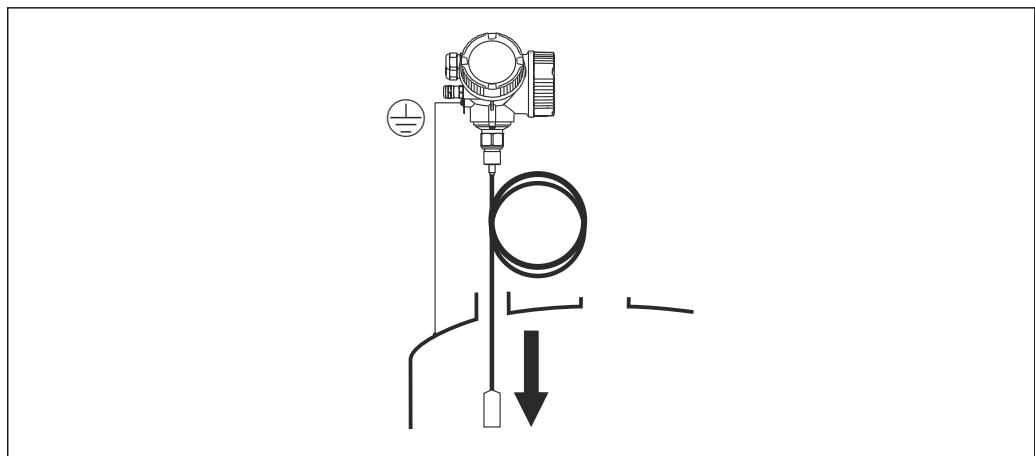

При введении тросового зонда в резервуар обратите внимание на следующее:

- Плавно размотайте трос и осторожно опустите его в резервуар.
- Следите за тем, чтобы трос не перегибался и не перекручивался.
- Избегайте неконтролируемого раскачивания груза, так как это может привести к повреждению внутренних элементов резервуара.

6.2.6 Монтаж прибора с датчиком в раздельном исполнении

i Это раздел действителен только для приборов с датчиком в раздельном исполнении (позиция 600, опция MB/MC/MD).

Следующие элементы входят в состав поставки прибора с зондом в раздельном исполнении.

- Зонд с присоединением к процессу
- корпус электронной части;
- Монтажный кронштейн для монтажа корпуса электроники на стене или на трубе
- соединительный кабель (длина по заказу). Кабель, оснащенный одной прямой и одной угловой вилкой (90°). В зависимости от внешних условий угловая вилка может быть подсоединенена к зонду или корпусу электронной части.

⚠ ВНИМАНИЕ


Механическое напряжение может повредить разъемы соединительного кабеля или привести к их отсоединению.

- ▶ Надежно установите зонд и корпус электроники перед подключением соединительного кабеля.
- ▶ Уложите соединительный кабель так, чтобы не подвергать его механическому воздействию. Минимальный радиус изгиба: 100 мм (4 дюйм).
- ▶ При подключении кабеля подсоединяйте сначала прямую вилку, затем угловую вилку. Момент затяжки соединительных гаек обеих заглушек: 6 Нм.

i Зонд, электроника и соединительный кабель взаимно совместимы и помечены общим серийным номером. Разрешается соединять друг с другом только компоненты с одинаковыми серийными номерами.

В случае сильной вибрации резьбу штекерных разъемов можно покрыть составом для фиксации резьбы, например Loctite 243.

Монтаж корпуса электронной части

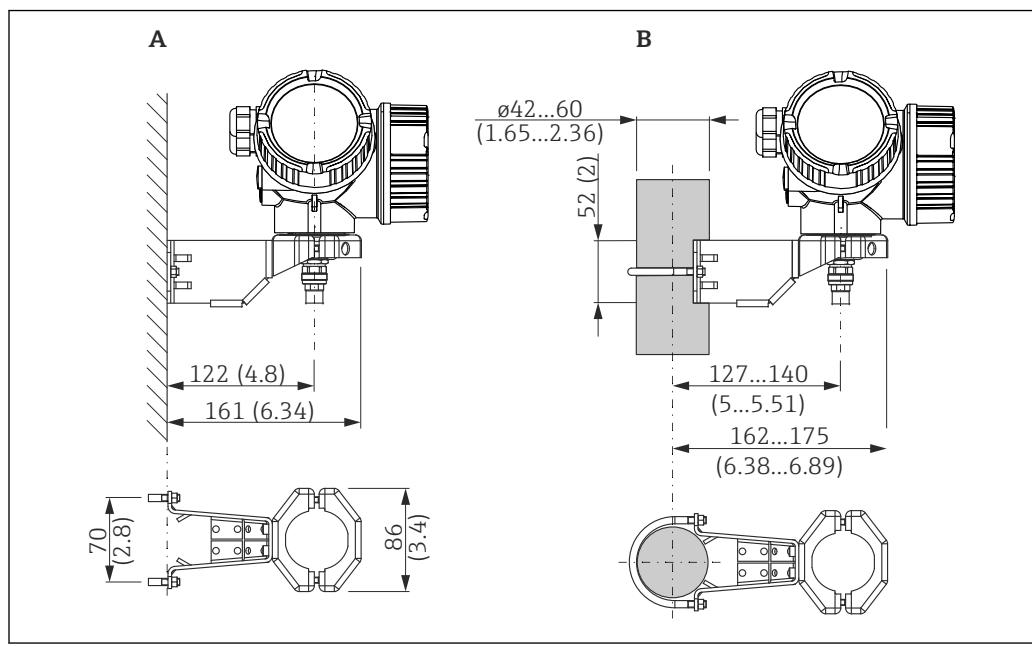


A0014793

■ 11 Монтаж корпуса электроники на монтажном кронштейне. Единица измерения мм (дюйм)

- A настенный монтаж.
B Монтаж на опору

Подключение соединительного кабеля



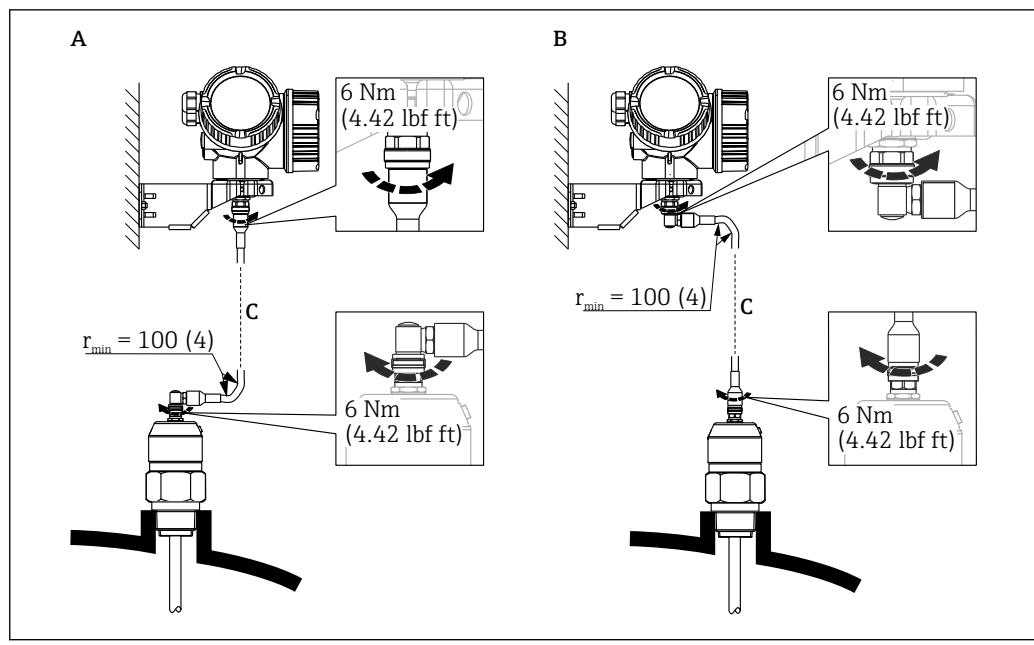


■ 12 Подключение соединительного кабеля. Кабель можно подключить следующими способами.: Единица измерения мм (дюйм)

- A Угловая вилка к зонду
- B Угловая вилка к корпусу электронной части
- C Длина кабеля дистанционного управления, по заказу

6.2.7 Поворот корпуса преобразователя


Для упрощения доступа к клеммному отсеку или дисплею корпус преобразователя можно повернуть следующим образом:

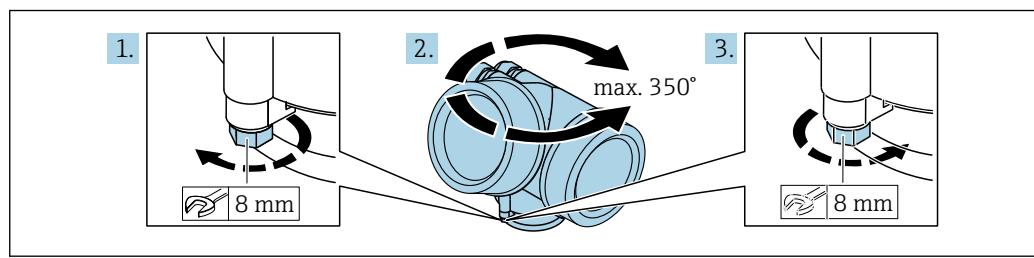

1. С помощью рожкового ключа отверните зажимной винт.
2. Поверните корпус в нужном направлении.
3. Затяните фиксирующий винт (1,5 Н·м для пластмассового корпуса; 2,5 Н·м для корпуса из алюминия или нержавеющей стали).


6.2.8 Поворот дисплея

Открывание крышки

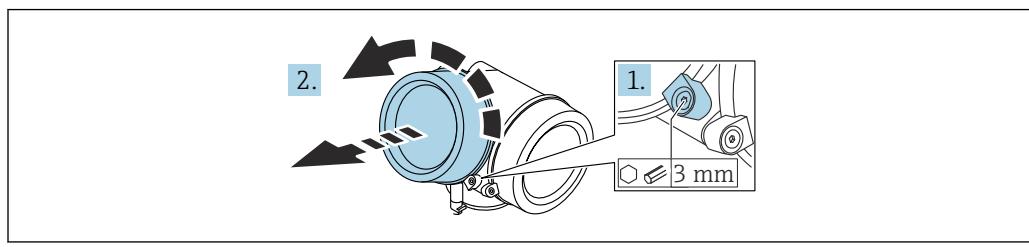


1. Шестигранным ключом (3 мм) ослабьте винт крепежного зажима крышки отсека электроники и поверните зажим 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку отсека электроники и проверьте состояние уплотнения под крышкой; при необходимости замените уплотнение.

Поворот дисплея

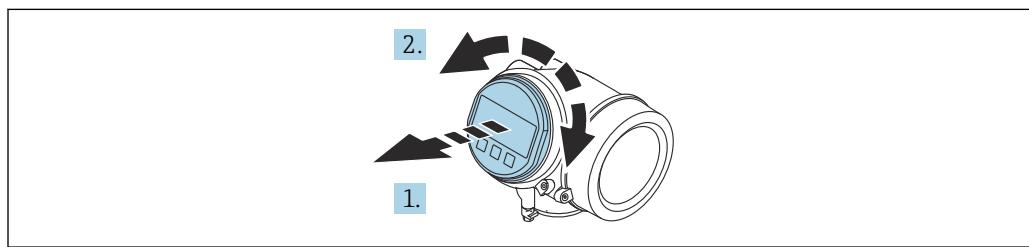

1. Плавным вращательным движением извлеките дисплей.
2. Поверните дисплей в необходимое положение (не более 8×45 град в каждом направлении).
3. Поместите смотанный кабель в зазор между корпусом и главным модулем электроники и установите дисплей в отсек электроники до его фиксации.

Закрывание крышки отсека электроники

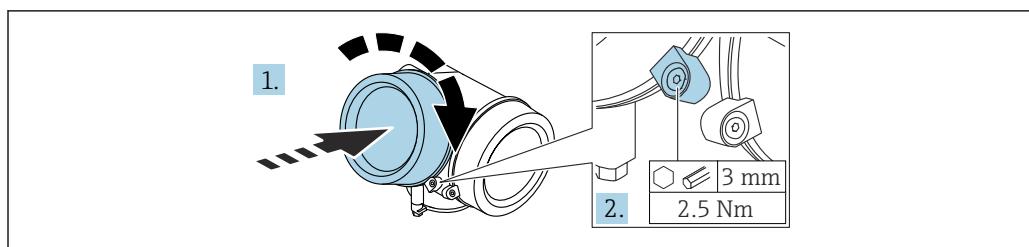

1. Заверните крышку отсека электроники.
2. Поверните крепежный зажим 90 град по часовой стрелке и с помощью шестигранного ключа (3 мм), затяните винт крепежного зажима на крышке отсека электроники моментом 2,5 Нм.

6.3 проверка после монтажа;

- Датчик не поврежден (внешний осмотр)?


- Соответствует ли датчик требованиям точки измерения?
 - Температура процесса
 - Рабочее давление
 - Диапазон температуры окружающей среды
 - Диапазон измерений
- Правильно ли выполнена маркировка и идентификация точки измерения (внешний осмотр)?
- Датчик в достаточной мере защищен от осадков и прямых солнечных лучей?
- Датчик в достаточной мере защищен от ударов?
- Крепежные и зажимные болты надежно затянуты?
- Датчик закреплен надежно?

7 Электрическое подключение

7.1 Требования к подключению

7.1.1 Назначение клемм

Назначение клемм, 2-проводное подключение: 4 до 20 mA HART

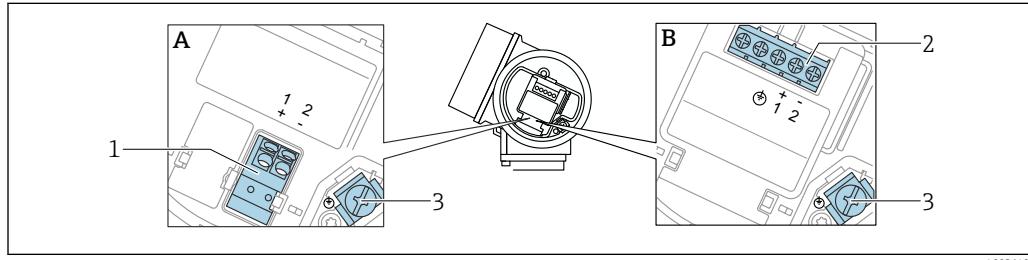


A0036498

■ 13 Назначение клемм, 2-проводное подключение: 4 до 20 mA HART

- A Без встроенной защиты от перенапряжения
- B Со встроенной защитой от перенапряжения
- 1 Подключение 4 до 20 mA, HART (пассивное): клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения
- 2 Подключение 4 до 20 mA, HART (пассивное): клеммы 1 и 2, с встроенной защитой от перенапряжения
- 3 Клеммы для кабельного экрана

Блок-схема, 2-проводное подключение: 4 до 20 mA HART

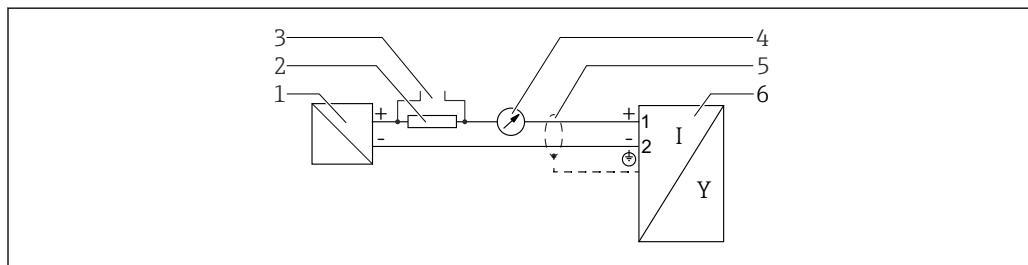


A0036499

■ 14 Блок-схема, 2-проводное подключение: 4 до 20 mA HART

- 1 Активный барьер искрозащиты для источника питания (например, RN221N); соблюдайте напряжение, допустимое для клемм
- 2 Резистор для связи через интерфейс HART ($\geq 250 \Omega$) соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 3 Подключение к Commsbox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Аналоговый дисплейный блок, соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор


Назначение клемм, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, релейный выход

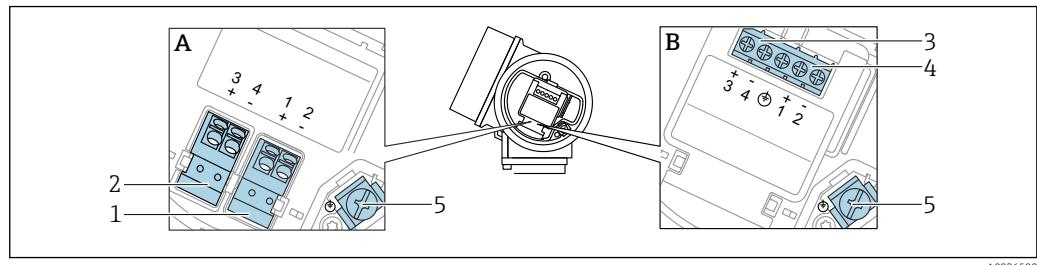

■ 15 Назначение клемм, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, релейный выход


- A Без встроенной защиты от перенапряжения
- B Со встроенной защитой от перенапряжения
- 1 Подключение 4 до 20 мА, HART (пассивное): клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения
- 2 Подключение, релейный выход (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения
- 3 Подключение, релейный выход (разомкнутый коллектор): клеммы 3 и 4, с встроенной защитой от перенапряжения
- 4 Подключение 4 до 20 мА, HART (пассивное): клеммы 1 и 2, с встроенной защитой от перенапряжения
- 5 Клеммы для кабельного экрана

Блок-схема, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, релейный выход

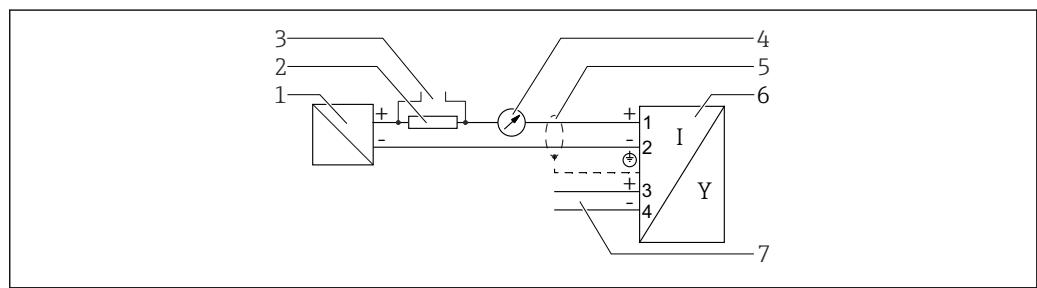


■ 16 Блок-схема, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, релейный выход


- 1 Активный барьер искрозащиты для источника питания (например, RN221N); соблюдайте напряжение, допустимое для клемм
- 2 Резистор для связи через интерфейс HART ($\geq 250 \Omega$) соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 3 Подключение к Comtivobox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Аналоговый дисплейный блок, соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Релейный выход (разомкнутый коллектор)

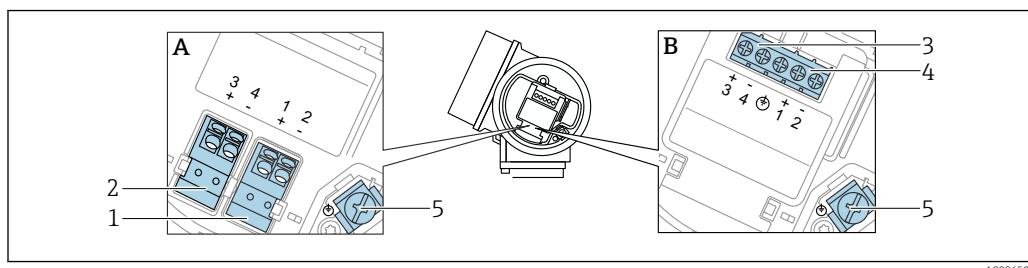Назначение клемм, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, 4 до 20 мА**■ 17 Назначение клемм, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, 4 до 20 мА**


- A Без встроенной защиты от перенапряжения
- B Со встроенной защитой от перенапряжения
- 1 Подключение, токовый выход 1, 4 до 20 мА HART (пассивное): клеммы 1 и 2, без встроенной защиты от перенапряжения
- 2 Подключение, токовый выход 2, 4 до 20 мА: клеммы 3 и 4, без встроенной защиты от перенапряжения
- 3 Подключение, токовый выход 2, 4 до 20 мА: клеммы 3 и 4, с встроенной защитой от перенапряжения
- 4 Подключение, токовый выход 1, 4 до 20 мА HART (пассивное): клеммы 1 и 2, с встроенной защитой от перенапряжения
- 5 Клеммы для кабельного экрана

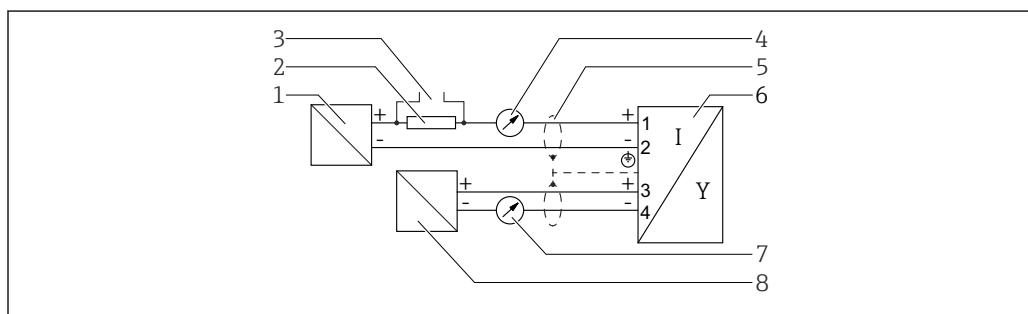Блок-схема, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, 4 до 20 мА**■ 18 Блок-схема, 2-проводное подключение: 4 до 20 мА HART, 4 до 20 мА**


- 1 Активный барьер искрозащиты для источника питания (например, RN221N), токовый выход 1; соблюдайте напряжение, допустимое для клемм
- 2 Резистор для связи через интерфейс HART ($\geq 250 \Omega$) соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 3 Подключение к Сомитивоу FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Аналоговый дисплейный блок, соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Аналоговый дисплейный блок, соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 8 Активный барьер искрозащиты для источника питания (например, RN221N), токовый выход 2; соблюдайте напряжение, допустимое для клемм

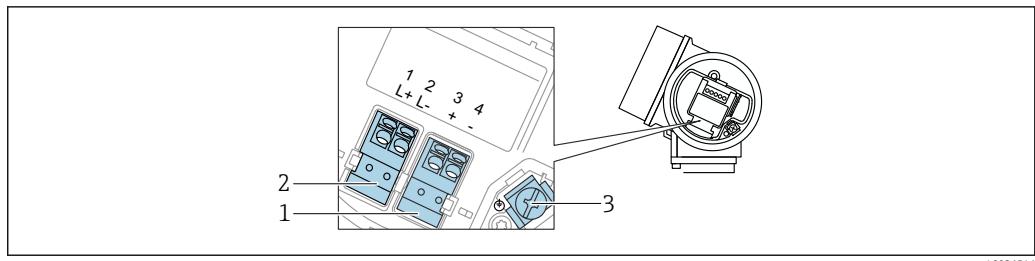Назначение клемм, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (10,4 до 48 В_{DC})**■ 19 Назначение клемм, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (10,4 до 48 В_{DC})**

- 1 Подключение 4 до 20 мА HART (активное): клеммы 3 и 4
- 2 Подключение, сетевое напряжение: клеммы 1 и 2
- 3 Клеммы для кабельного экрана

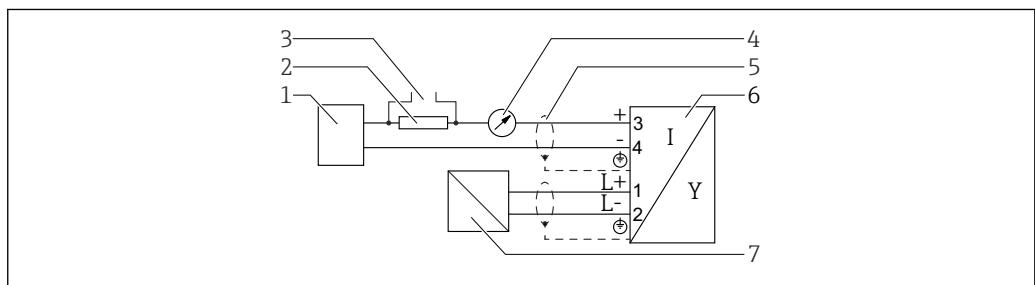Блок-схема, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (10,4 до 48 В_{DC})**■ 20 Блок-схема, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (10,4 до 48 В_{DC})**

- 1 Оценочный блок, например ПЛИК
- 2 Резистор для связи через интерфейс HART (≥ 250 Ом) соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 3 Подключение к Comtivobox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Аналоговый дисплейный блок, соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Сетевое напряжение; см. напряжение на клеммах, см. спецификацию кабеля

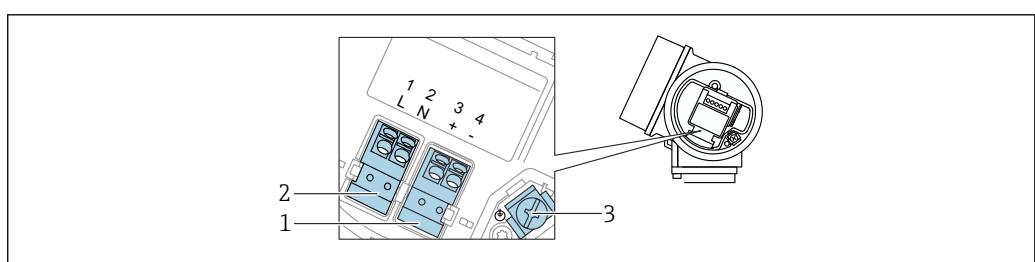Назначение клемм, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (90 до 253 В_{AC})**■ 21 Назначение клемм, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (90 до 253 В_{AC})**

- 1 Подключение 4 до 20 мА HART (активное): клеммы 3 и 4
- 2 Подключение, сетевое напряжение: клеммы 1 и 2
- 3 Клеммы для кабельного экрана

⚠ ВНИМАНИЕ

Для обеспечения электробезопасности:

- Не отсоединяйте подключение защитного заземления.
- Прежде чем отсоединить защитное заземление, отключите электропитание прибора.



Прежде чем подключать электропитание, присоедините защитное заземление к внутренней клемме заземления (3). При необходимости подключите линию согласования потенциалов к наружной клемме заземления.




Чтобы обеспечить электромагнитную совместимость (ЭМС): **запрещается** заземлять прибор исключительно через проводник защитного заземления в кабеле электропитания. В этом случае функциональное заземление также должно быть подключено к присоединению к процессу (фланцевому или резьбовому) или к внешней клемме заземления.



Рядом с прибором должен быть установлен легко доступный выключатель электропитания. Этот выключатель электропитания должен быть помечен как разъединитель цепи для прибора (согласно стандарту МЭК/EN 61010).

Блок-схема, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (90 до 253 V_{AC})

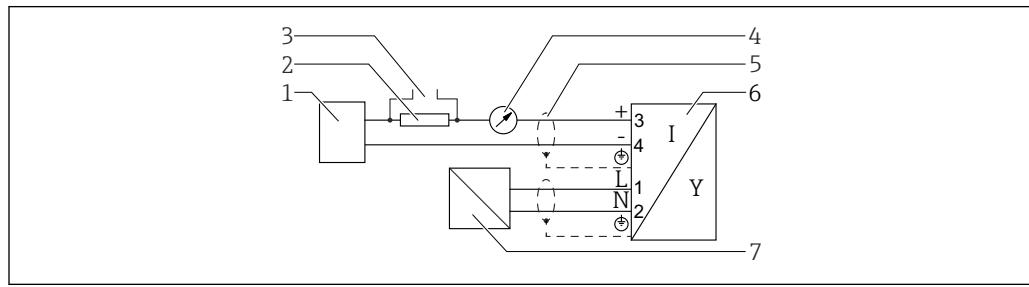


A0036527

■ 22 Блок-схема, 4-проводное подключение: 4 до 20 мА HART (90 до 253 V_{AC})

- 1 Оценочный блок, например ПЛК
- 2 Резистор для связи через интерфейс HART ($\geq 250 \Omega$) соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 3 Подключение к Combiobox FXA195 или FieldXpert SFX350/SFX370 (через Bluetooth-модем VIATOR)
- 4 Аналоговый дисплейный блок, соблюдайте максимально допустимую нагрузку
- 5 Экран кабеля; см. спецификацию кабеля
- 6 Измерительный прибор
- 7 Сетевое напряжение; см. напряжение на клеммах, см. спецификацию кабеля


Примеры подключения релейного выхода

Для приборов с интерфейсом HART релейный выход может быть добавлен в качестве опции.

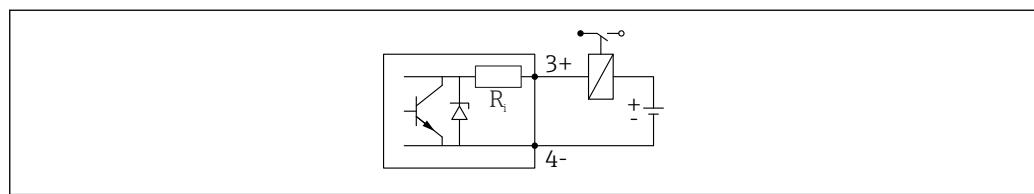

A0015909

■ 23 Подключение реле

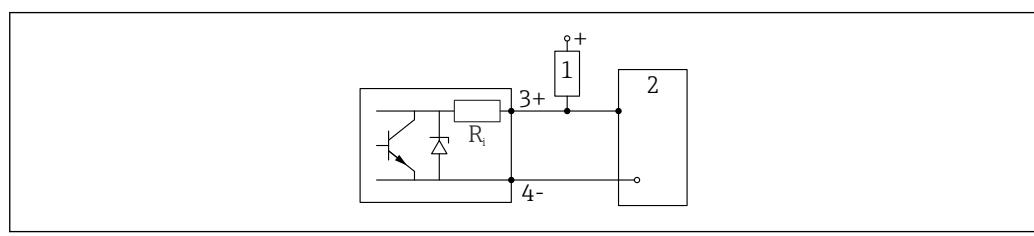

A0015910

■ 24 Подключение к цифровому входу


- 1 Подтягивающий резистор
- 2 Цифровой вход



Для оптимальной защиты от помех рекомендуется подключить внешний резистор (внутреннее сопротивление реле или подтягивающий резистор) номиналом < 1 000 Ом.

Преобразователь цепи HART HMX50

Динамические переменные протокола HART могут преобразовываться в индивидуальные секции 4 до 20 мА с помощью преобразователя цепи HART (HMX50). Переменные соответствуют токовому выходу, а диапазоны измерения отдельных параметров определены в HMX50.

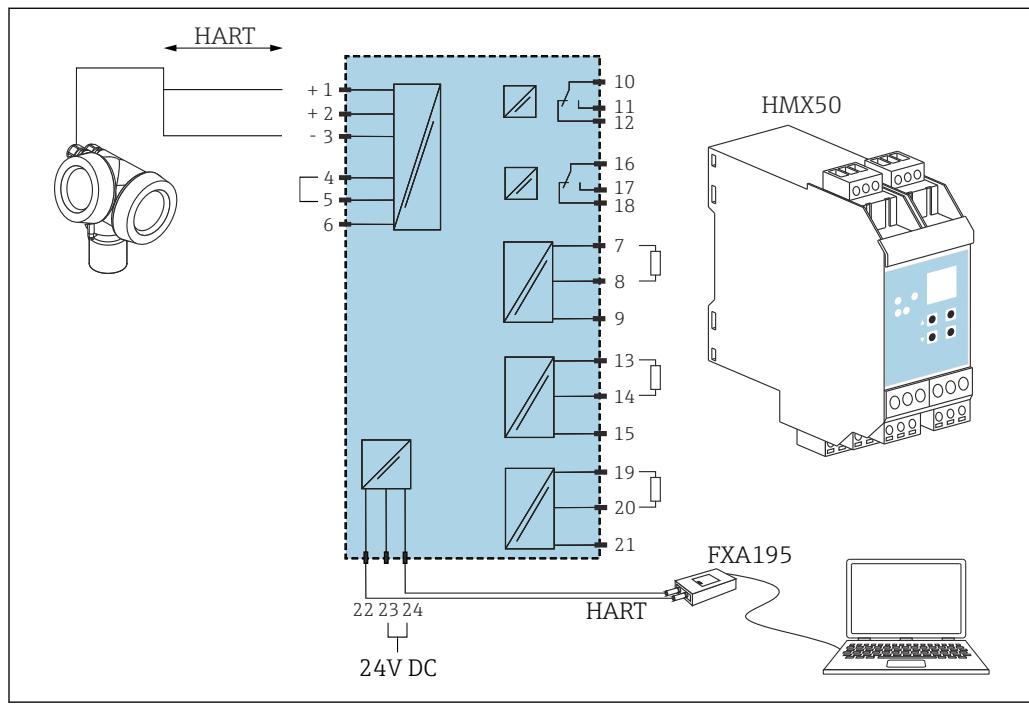

■ 25 Схема подключения преобразователя цепи HART HMX50 (пример: пассивный прибор с 2-проводным подключением и токовые выходы, подсоединенными в качестве источника питания)

Преобразователь цепи HART HMX50 можно приобрести, заказав его по номеру 71063562.

Дополнительная документация: TI00429F и BA00371F.

7.1.2 Спецификация кабеля

- **Приборы без встроенной защиты от перенапряжения**
Пружинные клеммы с разъемом для провода с поперечным сечением 0,5 до 2,5 мм² (20 до 14 AWG).
- **Приборы со встроенной защитой от перенапряжения**
Винтовые клеммы для провода с поперечным сечением 0,2 до 2,5 мм² (24 до 14 AWG).
- Для температуры окружающей среды $T_U \geq 60^\circ\text{C}$ (140 °F): используйте кабель для температуры $T_U +20\text{ K}$.


HART

- Для аналогового прибора достаточно использование стандартного кабеля.
- В случае использования протокола HART рекомендуется экранированный кабель. Учитывайте схему заземления на производстве.
- Для приборов с 4-проводным подключением: стандартный кабель прибора достаточен для сети питания.

7.1.3 Разъем прибора




Чтобы подключить сигнальный кабель к прибору в исполнении с разъемом, не требуется открывать корпус прибора.

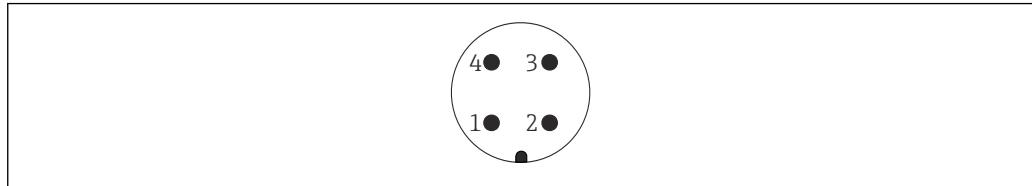

26 Назначение контактов разъема M12

- 1 Сигнал +
- 2 Нет назначения
- 3 Сигнал -
- 4 Заземление

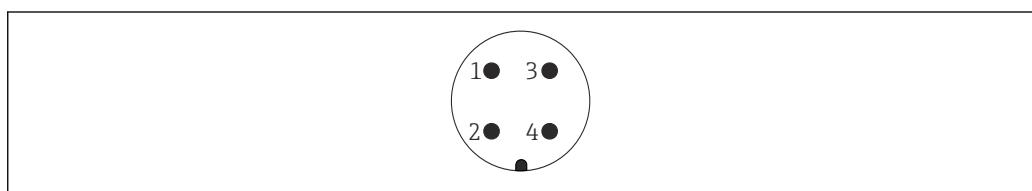

27 Назначение контактов разъема 7/8

- 1 Сигнал -
- 2 Сигнал +
- 3 Нет назначения
- 4 Экранирование

7.1.4 Напряжение питания

2-проводное подключение, 4–20 мА HART, пассивный

2-проводное подключение; 4–20 мА HART¹⁾

«Сертификат» ²⁾	Напряжение на клеммах прибора (U)	Максимальная нагрузка R, в зависимости от сетевого напряжения U ₀ на блоке питания
<ul style="list-style-type: none"> ■ Для невзрывоопасных зон ■ Ex nA ■ Ex ic ■ CSA GP 	11,5 до 35 В ^{3) 4)}	<p>A0035511</p>
Ex ia/IS	11,5 до 30 В ⁴⁾	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex d/XP ■ Ex ic[ia] ■ Ex tD/DIP 	13,5 до 30 В ^{4) 5)}	<p>A0034969</p>

1) Позиция 020 в структуре заказа изделия: опция А

2) Позиция 010 в структуре заказа изделия

3) При температуре окружающей среды $T_a \leq -30^{\circ}\text{C}$ для запуска прибора с минимальным током отказа (3,6 мА) необходимо напряжение на клеммах U не менее 14 В. При температуре окружающей среды $T_a > 60^{\circ}\text{C}$ для запуска прибора с минимальным током отказа (3,6 мА) необходимо напряжение на клеммах U не менее 12 В. Пусковой ток можно настроить. Если прибор работает при фиксированном токе $I \geq 4,5 \text{ mA}$ (режим HART Multidrop), то напряжения $U \geq 11,5 \text{ V}$ во всем диапазоне температуры окружающей среды достаточно.

4) При использовании модуля Bluetooth минимально допустимое напряжение питания увеличивается на 2 В.

5) При температуре окружающей среды $T_a \leq -30^{\circ}\text{C}$ для запуска прибора с минимальным током отказа (3,6 мА) необходимо напряжение на клеммах U не менее 16 В.

2-проводное подключение; 4–20 mA HART, релейный выход¹⁾

«Сертификат» ²⁾	Напряжение на клеммах прибора (U)	Максимальная нагрузка R, в зависимости от сетевого напряжения U ₀ на блоке питания
<ul style="list-style-type: none"> ■ Для невзрывоопасных зон ■ Ex nA ■ Ex nA(ia) ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia]/XP ■ Ex ta/DIP ■ CSA GP 	13,5 до 35 В ^{3) 4)}	<p>A0034971</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia/IS ■ Ex ia + Ex d[ia]/IS + XP 	13,5 до 30 В ^{3) 4)}	

1) Позиция 020 в структуре заказа изделия: опция В

2) Позиция 010 в структуре заказа изделия

3) При температуре окружающей среды T_a ≤ -30 °C для запуска прибора с минимальным током отказа (3,6 mA) необходимо напряжение на клеммах U не менее 16 В.

4) При использовании модуля Bluetooth минимально допустимое напряжение питания увеличивается на 2 В.

2-проводное подключение; 4–20 mA HART, 4–20 mA¹⁾

«Сертификат» ²⁾	Напряжение на клеммах прибора (U)	Максимальная нагрузка R, в зависимости от сетевого напряжения U ₀ на блоке питания
Все	Канал 1: 13,5 до 30 В ^{3) 4) 5)}	<p>A0034969</p>
	Канал 2: 12 до 30 В	<p>A0022583</p>

1) Позиция 020 в структуре заказа изделия: опция С

2) Позиция 010 в структуре заказа изделия

3) При температуре окружающей среды T_a ≤ -30 °C для запуска прибора с минимальным током отказа (3,6 mA) необходимо напряжение на клеммах U не менее 16 В.

4) При температуре окружающей среды T_a ≤ -40 °C максимальное напряжение на клеммах необходимо ограничить значением U ≤ 28 В.

5) При использовании модуля Bluetooth минимально допустимое сетевое напряжение повышается на 2 В.

Встроенная защита от подключения с обратной полярностью	Да
Допустимая остаточная пульсация при значении $f = 0\text{--}100$ Гц	$U_{SS} < 1$ В
Допустимая остаточная пульсация при значении $f = 100\text{--}10\,000$ Гц	$U_{SS} < 10$ мВ

4-проводное подключение, 4–20 мА HART, активный

«Схема подключения, выходной сигнал» ¹⁾	Напряжение на клеммах U	Максимальная нагрузка R _{макс}
K: 4-проводное подключение, 90–253 В перемен. тока; 4–20 мА HART	90 до 253 V _{AC} (50 до 60 Гц), категория перенапряжения II	500 Ом
L: 4-проводное подключение, 10,4–48 В пост. тока; 4–20 мА HART	10,4 до 48 V _{DC}	

- 1) Позиция 020 в структуре заказа изделия

7.1.5 Защита от перенапряжения

Если измерительный прибор используется для измерения уровня взрывоопасных жидкых сред, требующих защиты от перенапряжения согласно DIN EN 60079-14, стандартно для контрольных испытаний 60060-1 (10 кА, импульс 8/20 мкс), то необходимо установить блок защиты от перенапряжения.

Встроенный блок защиты от перенапряжения

Встроенный блок защиты от перенапряжения доступен для приборов с 2-проводным подключением HART, PROFIBUS PA и FOUNDATION Fieldbus.

Спецификация: функция 610 «Принадлежности встроенные», опция NA «Защита от перенапряжения».

Технические характеристики	
Сопротивление на каждый канал	Макс. 2 × 0,5 Ом
Пороговое напряжение постоянного тока	400 до 700 В
Пороговое импульсное напряжение	< 800 В
Электрическая емкость при 1 МГц	< 1,5 пФ
Номинальное напряжение прерываемого импульса (8/20 мкс)	10 кА

Наружный блок защиты от перенапряжения

Устройства HAW562 или HAW569 компании Endress+Hauser могут использоваться в качестве внешних модулей защиты от перенапряжения.



Подробнее см. следующие документы:

- HAW562: TI01012K
- HAW569: TI01013K

7.2 Подключение прибора


⚠ ОСТОРОЖНО

Опасность взрыва!


- ▶ Соблюдайте применимые национальные нормы.
- ▶ Соблюдайте спецификации, приведенные в указаниях по технике безопасности (XA).
- ▶ Используйте только рекомендованные кабельные уплотнения.
- ▶ Удостоверьтесь в том, что сетевое напряжение соответствует напряжению, указанному на заводской табличке.
- ▶ Подключение прибора выполняется при отключенном источнике питания.
- ▶ Перед подключением источника питания подсоедините провод выравнивания потенциалов к наружной клемме заземления.

Необходимые инструменты/аксессуары:

- Для приборов с блокировкой крышки: Шестигранный ключ AF3
- Инструмент для снятия изоляции с проводов.
- При использовании многожильных кабелей: к каждому проводу необходимо подсоединить по одному наконечнику.

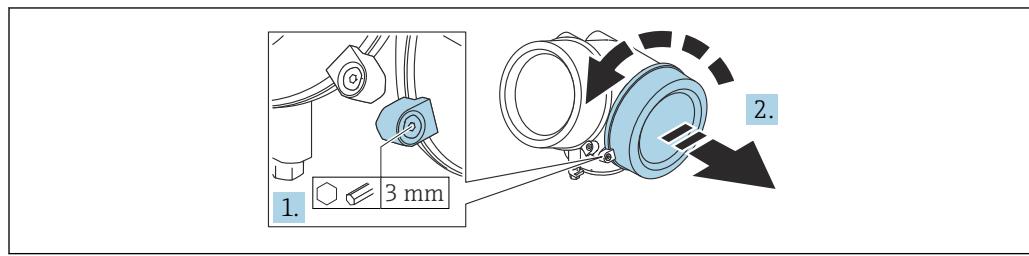
7.2.1 Открывание крышки

1. Шестигранным ключом (3 мм) ослабьте винт крепежного зажима крышки отсека электроники и поверните зажим 90 град против часовой стрелки.
2. Отверните крышку клеммного отсека и проверьте состояние уплотнения под крышкой; при необходимости замените уплотнение.

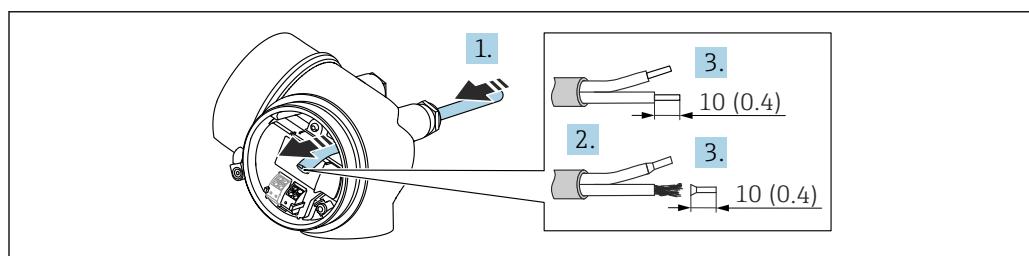7.2.2 Подключение

■ 28 Единицы измерения: мм (дюймы)


1. Протолкните кабель через кабельный ввод. Чтобы обеспечить непроницаемое уплотнение, не удаляйте уплотнительное кольцо из кабельного ввода.
2. Удалите оболочку кабеля.
3. Зачистите концы кабелей 10 мм (0,4 дюйма). При использовании многожильных кабелей закрепите на концах обжимные наконечники.
4. Плотно затяните кабельные сальники.
5. Подключите кабель согласно назначению клемм.

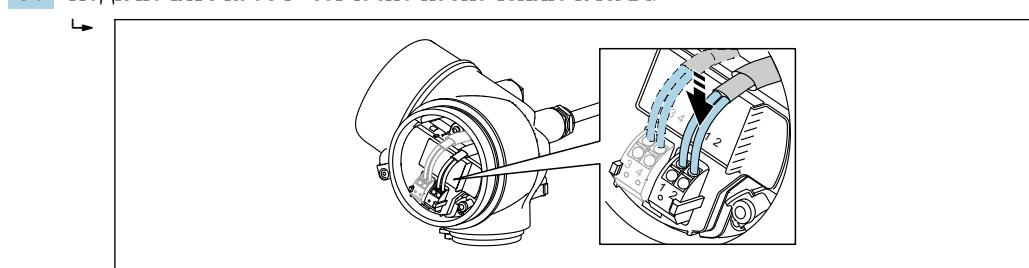

6. При использовании экранированных кабелей: подсоедините экран кабеля к клемме заземления.

7.2.3 Штепельные пружинные клеммы

Электрическое подключение прибора в исполнении без встроенной защиты от перенапряжения осуществляется посредством вставных подпружиненных клемм. Жесткие или гибкие проводники с наконечниками можно вставлять напрямую в клемму без помощи рычажка, контакт обеспечивается автоматически.

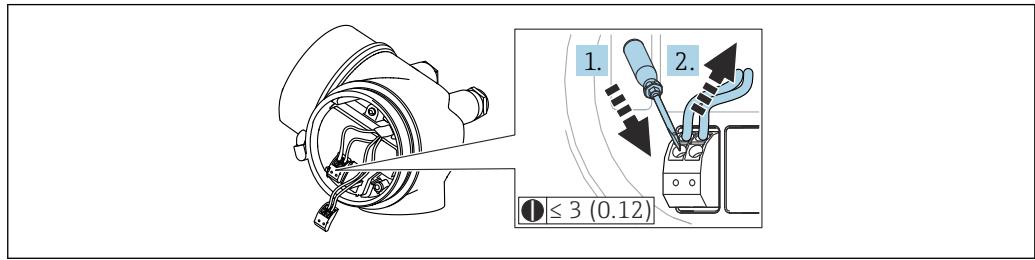


A0013661

■ 29 Единица измерения: мм (дюйм)

Порядок отсоединения кабеля от клемм:

1. Вставьте отвертку с плоским наконечником ≤ 3 мм в углубление между двумя отверстиями для клемм и нажмите
2. Нажимая на отвертку, вытяните конец провода из клеммы.

7.2.4 Закрывание крышки клеммного отсека

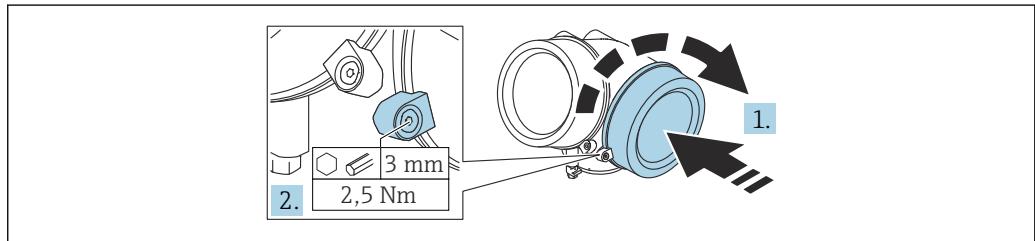

A0021491

1. Заверните крышку клеммного отсека.
2. Поверните крепежный зажим 90 град по часовой стрелке и с помощью шестигранного ключа (3 мм) затяните винт крепежного зажима на крышке клеммного отсека моментом 2,5 Нм.

7.3 Проверки после подключения



- Прибор и кабель не повреждены (внешний осмотр)?
- Используемые кабели соответствуют техническим требованиям?
- Кабели уложены должным образом (без натяжения)?
- Все кабельные уплотнения установлены, плотно затянуты и герметичны?
- Сетевое напряжение соответствует техническим характеристикам, указанным на заводской табличке?
- Назначение клемм соблюдено?
- При необходимости: выполнено ли подключение защитного заземления?
- Если напряжение питания подключено, готов ли прибор к работе и отображаются ли на дисплее значения?
- Все крышки корпуса установлены на место и затянуты?

Крепежный зажим затянут плотно?


8 Методы управления

8.1 Обзор

8.1.1 Локальное управление

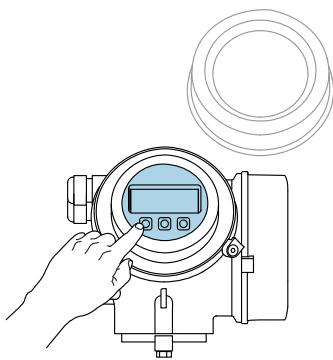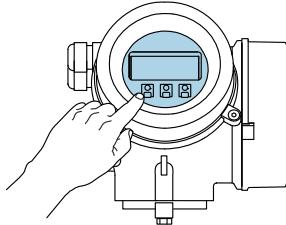Органы управления	Кнопки	Сенсорное управление
Код заказа для раздела «Дисплей; управление»	Опция С «SD02»	Опция Е «SD03»
	 A0036312	 A0036313
Элементы индикации	4-строчный дисплей Возможности индивидуальной настройки формата индикации измеряемых переменных и переменных состояния	4-строчный дисплей Белая фоновая подсветка, в случае неисправности прибора включается красная подсветка
	Допустимая температура окружающей среды для дисплея: -20 до +70 °C (-4 до +158 °F) При температурах, выходящих за пределы этого диапазона, читаемость дисплея может понизиться	
Элементы управления	Локальное управление с помощью трех кнопок (↑, ↓, □) Элементы управления с возможностью использования во взрывоопасных зонах различных типов	Внешнее управление с помощью сенсорного экрана; 3 оптические клавиши: ↑, ↓, □
Дополнительные функции	Резервное копирование данных Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее	Функция сравнения данных Можно сравнить конфигурацию прибора, сохраненную на дисплее, с существующей конфигурацией
	Функция передачи данных Посредством дисплея можно перенести конфигурацию преобразователя на другой прибор	

8.1.2 Управление с помощью дистанционного дисплея и устройства управления FHX50

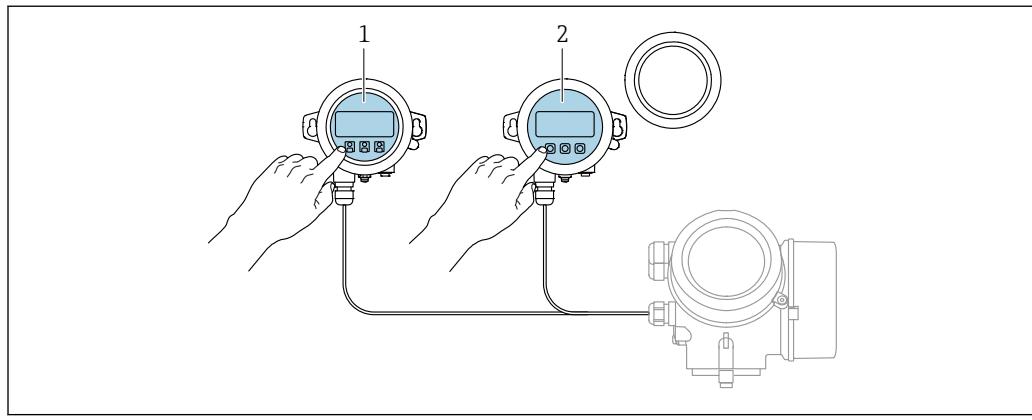


A0036314

■ 30 Опции управления FHX50

- 1 Дисплей и устройство управления SD03, оптические кнопки; управление может осуществляться через стеклянную крышку
- 2 Дисплей и устройство управления SD02 с нажимными кнопками; необходимо снимать крышку

8.1.3 Управление с использованием технологии беспроводной связи Bluetooth®

Требования

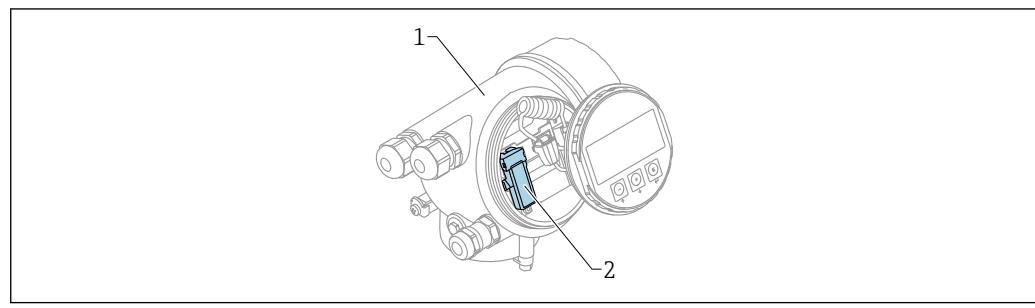


■ 31 Прибор с модулем Bluetooth

- 1 Корпус электронной части прибора
- 2 Модуль Bluetooth

Этот вариант работы доступен только для приборов, оснащенных модулем Bluetooth. Возможны следующие варианты:

- Прибор был заказан с модулем Bluetooth:
позиция 610 («Принадлежности встроенные»), опция NF (Bluetooth);
- Модуль Bluetooth был заказан в качестве принадлежности (код заказа 71377355) и смонтирован. См. документ SD02252F из группы специальной документации.

Управление с помощью приложения SmartBlue

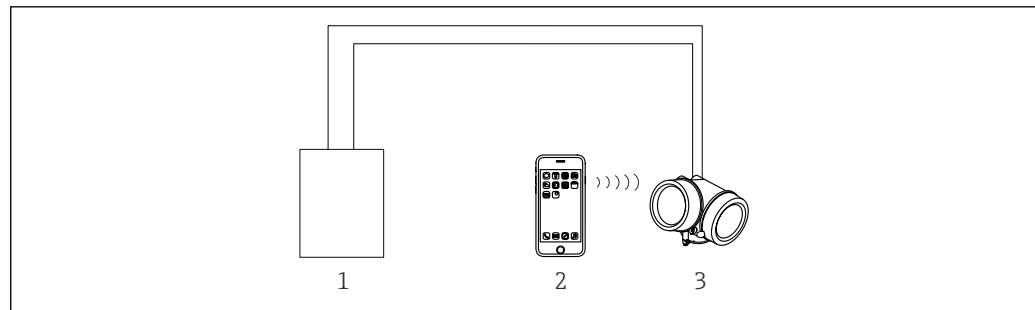


■ 32 Управление с помощью приложения SmartBlue

- 1 Блок питания преобразователя
- 2 Смартфон/планшет с приложением SmartBlue
- 3 Преобразователь с модулем Bluetooth

8.1.4 Дистанционное управление


По протоколу HART

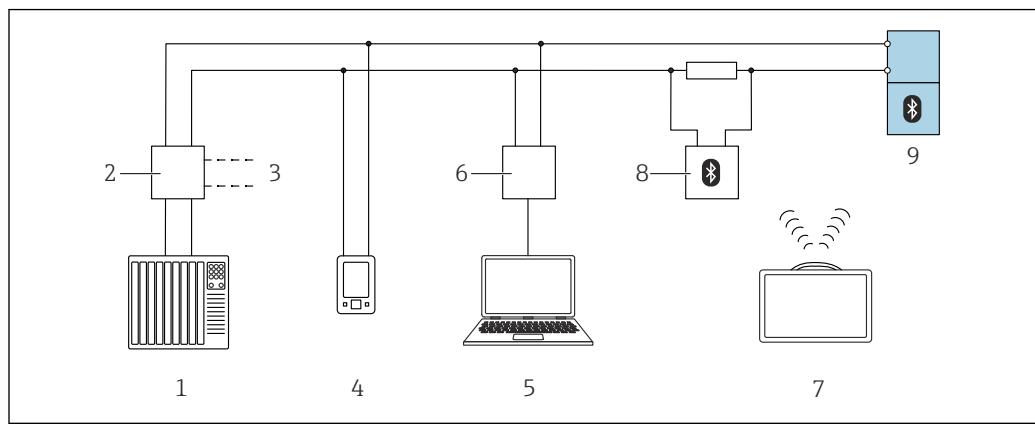

■ 33 Варианты дистанционного управления по протоколу HART

- 1 ПЛК (программируемый логический контроллер)
- 2 Блок питания преобразователя, например RN42
- 3 Подключение для модема Commibox FXA195 и коммуникатора AMS Trex™
- 4 Коммуникатор AMS Trex™
- 5 Компьютер с управляющей программой (например, DeviceCare/FieldCare, AMS Device View, SIMATIC PDM)
- 6 Commibox FXA195 (USB)
- 7 Field Xpert SMT70
- 8 Bluetooth-модем с соединительным кабелем (например, VIATOR)
- 9 Преобразователь

Через сервисный интерфейс (CDI)

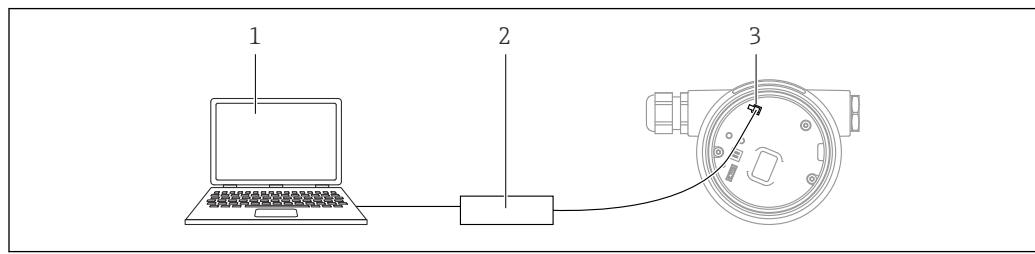

- 1 Компьютер с управляющей программой FieldCare/DeviceCare
- 2 Commibox FXA291
- 3 Сервисный интерфейс (CDI) измерительного прибора (единственный интерфейс работы с данными Endress+Hauser)

8.2 Структура и функции меню управления

8.2.1 Структура меню управления

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Language ¹⁾	Настройка языка управления для локального дисплея
Ввод в эксплуатацию ²⁾		Запускает интерактивный мастер настройки для пошагового ввода в эксплуатацию. Как правило, дополнительные настройки в других меню не требуются после завершения работы мастера.
Настройка	Параметр 1 ... Параметр N	После настройки значений этих параметров процесс измерения можно считать полностью настроенным.
	Расширенная настройка	Содержит дополнительные подменю и параметры: <ul style="list-style-type: none"> ■ Для более углубленной настройки измерения (адаптации к особым условиям измерения). ■ Для преобразования измеренного значения (масштабирования, линеаризации). ■ Для масштабирования выходного сигнала.
Диагностика	Перечень сообщений диагностики	Содержит до 5 текущих активных сообщений об ошибках.
	Журнал событий ³⁾	Содержит последние 20 сообщений (которые больше не активны).
	Информация о приборе	Содержит информацию для идентификации прибора.
	Измеренное значение	Содержит все текущие измеренные значения.
	Регистрация данных	Содержит историю отдельных значений измерения.
	Моделирование	Используется для моделирования измеренных значений или выходных значений.
	Проверка прибора	Содержит все параметры, необходимые для проверки возможностей прибора по выполнению измерений.
	Heartbeat ⁴⁾	Содержит все мастера для настройки пакетов прикладных программ Heartbeat Verification и Heartbeat Monitoring.
Эксперт ⁵⁾ Содержит все параметры прибора (включая все те параметры, которые содержатся во всех остальных меню). Структура этого меню соответствует функциональным блокам прибора. Параметры меню «Эксперт» описаны в следующих документах: GP01000F (HART)	Система	Содержит все высокоуровневые параметры прибора, которые не относятся ни к измерению, ни к передаче измеренных значений.
	Сенсор	Содержит все параметры, необходимые для настройки измерений.
	Выход	<ul style="list-style-type: none"> ■ Содержит все параметры, необходимые для настройки аналогового токового выхода. ■ Содержит все параметры, необходимые для настройки релейного выхода (PFS).

Меню	Подменю/ параметр	Значение
	Связь	Содержит все параметры, необходимые для настройки интерфейса цифровой связи.
	Диагностика	Содержит все параметры, необходимые для выявления и анализа ошибок эксплуатации.

- 1) При работе в программном обеспечении (например, FieldCare), параметр «Language» располагается в «Настройка → Расширенная настройка → Дисплей»
- 2) Только при управлении посредством системы FDT/DTM
- 3) Доступно только при управлении с местного дисплея
- 4) Доступно только при управлении посредством ПО DeviceCare или FieldCare
- 5) При вызове «Эксперт» всегда запрашивается ввести код доступа. Если код доступа пользователя не установлен, введите «0000».

8.2.2 Уровни доступа и соответствующие им полномочия

Если в приборе установлен пользовательский код доступа, то уровни доступа **Оператор** и **Техническое обслуживание** будут иметь различные права на доступ к параметрам для записи. За счет этого обеспечивается защита настроек прибора от несанкционированного доступа с местного дисплея (*Verweisziel existiert nicht, aber @y.link.required='true'*).

Назначение полномочий доступа к параметрам

Уровень доступа	Доступ для чтения		Доступ для записи	
	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа	Без кода доступа (заводское значение)	С кодом доступа
Оператор	✓	✓	✓	--
Техническое обслуживание	✓	✓	✓	✓

При вводе неверного кода доступа пользователю предоставляются права доступа, соответствующие роли **Оператор**.

i Уровень доступа, под которым пользователь работает с системой в данный момент, обозначается параметром параметр **Отображение статуса доступа** (при управлении с дисплея) или параметр **Инструментарий статуса доступа** (при работе через программное обеспечение).

8.2.3 Доступ к данным – безопасность

Защита от записи посредством кода доступа

Параметры прибора можно защитить от записи, установив код доступа, индивидуальный для данного измерительного прибора. Изменить значения параметров посредством функций локального управления при этом будет невозможно.

Установка кода доступа с помощью местного дисплея

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.
3. Повторите цифровой код в параметр **Подтвердите код доступа** для подтверждения.
↳ Рядом со всеми защищенными от записи параметрами будет отображаться символ .

Установка кода доступа с помощью программного обеспечения (например, FieldCare)

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование → Определить новый код доступа
2. Задайте числовой код, состоящий не более чем из 4 цифр, в качестве кода доступа.
↳ Защита от записи активирована.

Параметры, доступные для изменения при любых условиях

Функция защиты от записи не применяется к некоторым параметрам, не влияющим на измерение. При установленном коде доступа эти параметры можно изменить даже в случае блокировки остальных параметров.

Если в режиме навигации и редактирования ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы. Если пользователь вернется в режим отображения измеренного значения из режима навигации и редактирования, то защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы через 60 с.



- Если для защиты от записи используется код доступа, его можно снова деактивировать только с помощью этого кода доступа → 79.
- В документе «Описание параметров прибора» каждый защищенный от записи параметр отмечен символом .

Deактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ , то параметр защищен от записи специальным кодом доступа прибора, и его изменение с помощью локального дисплея в настоящее время невозможно → § 77.

Блокировка локального доступа к параметрам для записи деактивируется путем ввода кода доступа к прибору.

1. После нажатия кнопки  появится запрос на ввод кода доступа.
2. Введите код доступа.
 - ↳ Символ  перед параметрами исчезнет, доступ к параметрам, ранее защищенным от записи, будет восстановлен.

Deактивация защиты от записи с помощью кода доступа

Посредством локального дисплея

1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование
→ Определить новый код доступа → Определить новый код доступа
2. Введите **0000**.
3. Повторите **0000** в параметр **Подтвердите код доступа** для подтверждения.
 - ↳ Защита от записи деактивирована. Значения параметров можно изменять без ввода кода доступа.

С помощью программного обеспечения (например, FieldCare):


1. Перейдите к: Настройка → Расширенная настройка → Администрирование
→ Определить новый код доступа
2. Введите **0000**.
 - ↳ Защита от записи деактивирована. Значения параметров можно изменять без ввода кода доступа.

Защита от записи посредством переключателя защиты от записи


В противоположность защите от записи параметров с помощью пользовательского кода доступа, этот вариант позволяет заблокировать доступ для записи ко всему меню управления – кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**.

Значения параметров (кроме параметра **параметр "Контрастность дисплея"**) после этого становятся доступными только для чтения, и изменить их перечисленными ниже средствами невозможно.

- Посредством локального дисплея
- Посредством сервисного интерфейса (CDI)
- По протоколу HART

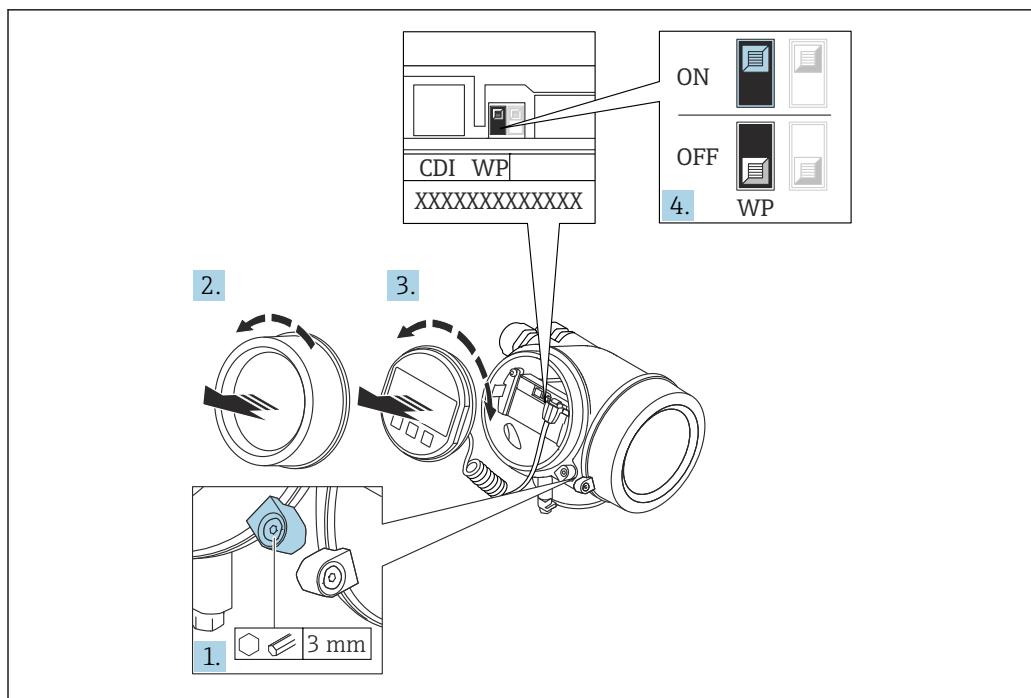


1. Ослабьте зажим.
2. Отверните крышку отсека электроники.
3. Плавным вращательным движением извлеките модуль дисплея. Для получения доступа к переключателю защиты от записи прижмите модуль дисплея к краю отсека электроники.

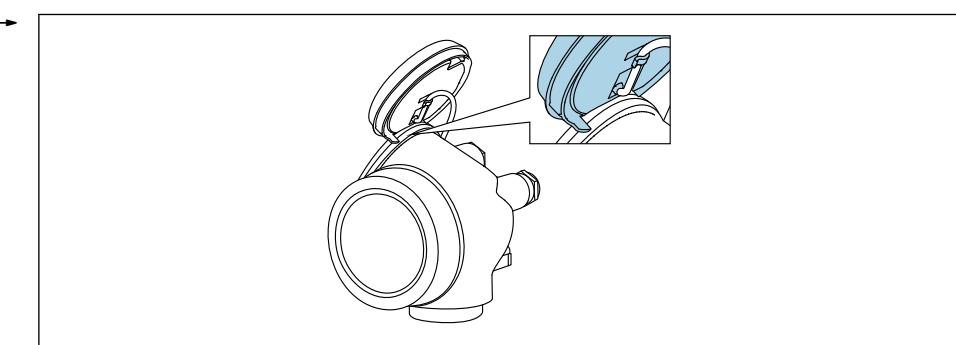

A0036086

4. Для активации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение **ON**. Для деактивации аппаратной защиты от записи (WP) установите переключатель защиты от записи в главном модуле электроники в положение **OFF** (заводская настройка).

- ↳ Если аппаратная защита от записи активирована: опция опция **Заблокировано Аппаратно** отображается в параметре параметр **Статус блокировки**. Кроме того, символ  отображается на локальном дисплее перед параметрами в заголовке дисплея управления и в окне навигации.

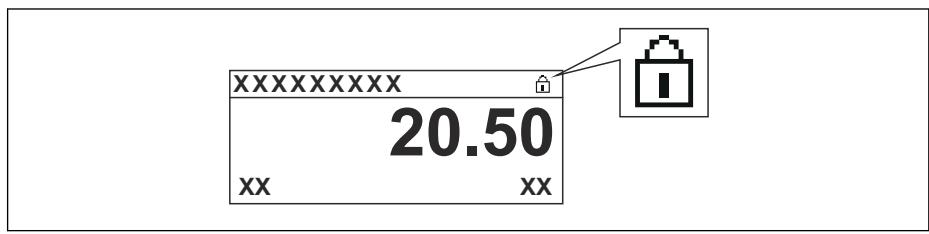

A0015870

Если аппаратная защита от записи деактивирована: опции в параметре параметр **Статус блокировки** не отображаются. Прекращается отображение символа  на локальном дисплее перед параметрами в заголовке дисплея управления и в окне навигации.

5. Поместите кабель в зазор между корпусом и главным модулем электроники и вставьте модуль дисплея в отсек электроники, зафиксировав его.
6. Соберите преобразователь в порядке, обратном порядку разборки.

Активация и деактивация блокировки кнопок

Доступ ко всему рабочему меню посредством локального управления можно заблокировать с помощью блокировки клавиатуры. Когда доступ заблокирован, навигация по меню управления или изменение значений отдельных параметров становятся невозможными. Пользователи смогут лишь просматривать измеренные значения на дисплее управления.

Блокировка кнопок включается и отключается через контекстное меню.

Включение блокировки кнопок

Только дисплей SD03

Блокировка кнопок включается автоматически:

- Если с прибором не производилось никаких действий посредством дисплея в течение 1 мин.
- При каждом перезапуске прибора.

Ручная активация блокировки кнопок:

1. Прибор находится в режиме отображения измеренных значений.

Нажмите  с удержанием не менее 2 секунд.

↳ Появится контекстное меню.

2. В контекстном меню выберите опцию **Блокировка кнопок вкл..**

↳ Блокировка кнопок активирована.

При попытке входа в меню управления при включенной блокировке кнопок появится сообщение **Кнопки заблокированы**.

Снятие блокировки кнопок

1. Блокировка кнопок активирована.

Нажмите  с удержанием не менее 2 секунд.

↳ Появится контекстное меню.

2. В контекстном меню выберите опцию **Блокировка кнопок выкл..**

↳ Блокировка кнопок будет снята.


Технология беспроводной связи Bluetooth®

Технология передачи сигнала по протоколу беспроводной связи Bluetooth® предусматривает использование метода шифрования, испытанного Институтом Фраунгофера

- Прибор не обнаруживается в среде беспроводной связи Bluetooth® без приложения SmartBlue.
- Устанавливается только одно двухточечное соединение между **одним** датчиком и **одним** смартфоном или планшетом.

8.3 Блок управления и дисплея

8.3.1 Отображение

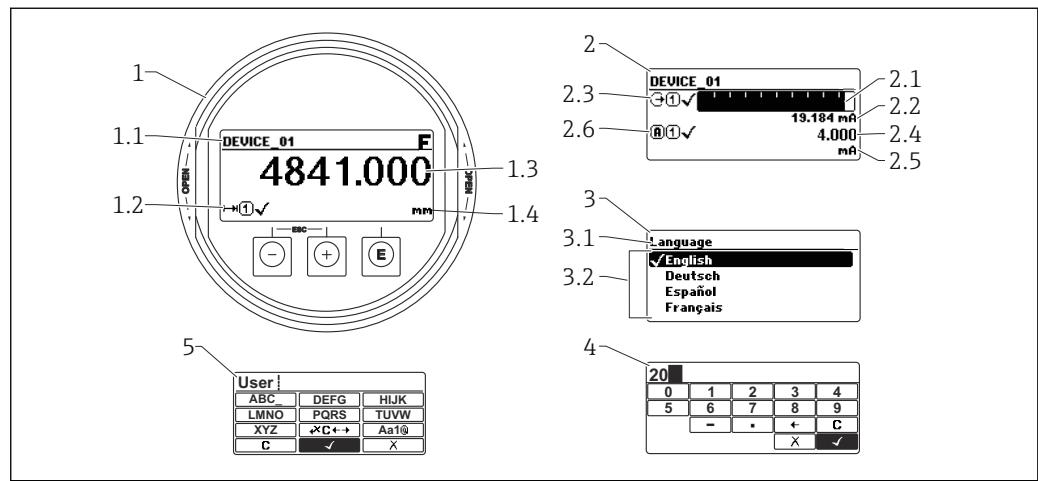

34 Формат индикации на блоке управления и дисплея

- 1 Индикация измеренного значения (1 значение макс. размера)
- 1.1 Заголовок, содержащий название и символ ошибки (если активна ошибка)
- 1.2 Символы измеренных значений
- 1.3 Измеренное значение
- 1.4 Единица измерения
- 2 Индикация измеренного значения (гистограмма + одно значение)
- 2.1 Гистограмма для измеренного значения 1
- 2.2 Измеренное значение 1 (включая единицу измерения)
- 2.3 Символы измеренного значения для значения 1
- 2.4 Измеренное значение 2
- 2.5 Единица измерения для измеренного значения 2
- 2.6 Символы измеренного значения для значения 2
- 3 Отображение параметров (здесь: параметр со списком выбора)
- 3.1 Заголовок, содержащий название параметра и символ ошибки (если активна ошибка)
- 3.2 Список выбора; отмечает текущее значение параметра.
- 4 Матрица для ввода цифр
- 5 Матрица для ввода алфавитно-цифровых и специальных символов

Символьные обозначения в подменю

Символ	Значение
	Индикация/управление Отображается: <ul style="list-style-type: none"> ■ В главном меню после варианта выбора пункта «Индикация/управление» ■ В заголовке слева, в меню «Индикация/управление»
	Настройка Отображается: <ul style="list-style-type: none"> ■ В главном меню после выбора пункта «Настройка» ■ В заголовке слева, в меню «Настройка»
	Эксперт Отображается: <ul style="list-style-type: none"> ■ В главном меню после выбора пункта «Эксперт» ■ В заголовке слева, в меню «Эксперт»
	Диагностика Отображается: <ul style="list-style-type: none"> ■ В главном меню после выбора пункта «Диагностика» ■ В заголовке слева, в меню «Диагностика»

Сигналы состояния

Символ	Значение
F A0032902	Failure («Отказ») Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
C A0032903	Function check («Функциональная проверка») Прибор находится в сервисном режиме (например, во время моделирования).
S A0032904	«Out of specification» Прибор используется: <ul style="list-style-type: none"> ■ не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки); ■ вне конфигурации, выполненной пользователем (например, уровень вне сконфигурированного диапазона)
M A0032905	«Maintenance required» Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Дисплейные символы статуса блокировки

Символ	Значение
	Параметр, доступный только для чтения Отображаемый параметр доступен только для просмотра, редактировать его невозможно.
	Прибор заблокирован <ul style="list-style-type: none"> ■ Перед именем параметра: прибор заблокирован программным или аппаратным образом. ■ В заголовке экрана измеренных значений: Прибор заблокирован аппаратно.


Символы измеренных значений

Символ	Значение
Результаты измерения	
	Уровень A0032892
	Расстояние A0032893
	Токовый выход A0032908
	Измеренный ток A0032894
	Напряжение на клеммах A0032895
	Температура электроники или датчика A0032896
Измерительные каналы	
	Измерительный канал 1 A0032897
	Измерительный канал 2 A0032898
Состояние измеренного значения	
	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прерывается. На выход выдается заданное значение аварийного сигнала. Выдается диагностическое сообщение. A0018361
	Состояние Warning («Предупреждение») Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение. A0018360

8.3.2 Элементы управления

Кнопка	Значение
 A0018330	<p>Минус ключ</p> <p><i>В меню, подменю</i> Перемещение курсора вверх по списку.</p> <p><i>В редакторе текста и чисел</i> В маске ввода: перемещение курсора влево (назад).</p>
 A0018329	<p>Кнопка «плюс»</p> <p><i>В меню, подменю</i> Перемещение курсора вниз по списку.</p> <p><i>В редакторе текста и чисел</i> В маске ввода – перемещение строки выбора вправо (вперед).</p>
 A0018328	<p>Кнопка ввода</p> <p><i>Экран индикации измеренных значений</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ При кратковременном нажатии кнопки открывается меню управления. ■ Удерживание кнопки нажатой в течение 2 с приводит к открыванию контекстного меню. <p><i>В меню, подменю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Кратковременное нажатие кнопки приводит к следующим результатам. Открывание выделенного меню, подменю или параметра. ■ Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с при настройке параметра: Вызов справочного текста в отношении функции этого параметра (при его наличии). <p><i>В редакторе текста и чисел</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Кратковременное нажатие кнопки приводит к следующим результатам. <ul style="list-style-type: none"> ■ Открывание выбранной группы. ■ Выполнение выбранного действия. ■ Удерживание кнопки нажатой в течение 2 с позволяет подтвердить отредактированное значение параметра.
 A0032909	<p>Кнопочная комбинация для выхода (одновременное нажатие кнопок)</p> <p><i>В меню, подменю</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Кратковременное нажатие кнопки приводит к следующим результатам. <ul style="list-style-type: none"> ■ Выход из текущего уровня меню и переход на более высокий уровень. ■ Если открыт справочный текст: справочный текст в отношении параметра закрывается. ■ Нажатие кнопки с удержанием в течение 2 с позволяет вернуться к отображению измеренного значения («исходному положению»). <p><i>В редакторе текста и чисел</i></p> <p>Закрытие редактора текста или редактора чисел без сохранения изменений.</p>
 A0032910	<p>Сочетание кнопок «плюс/минус» (одновременное нажатие и удержание кнопок)</p> <p>Уменьшение контрастности (более яркий экран).</p>
 A0032911	<p>Сочетание кнопок «плюс/ввод» (одновременное нажатие и удержание кнопок)</p> <p>Увеличение контрастности (менее светлый экран).</p>

8.3.3 Ввод чисел и текста

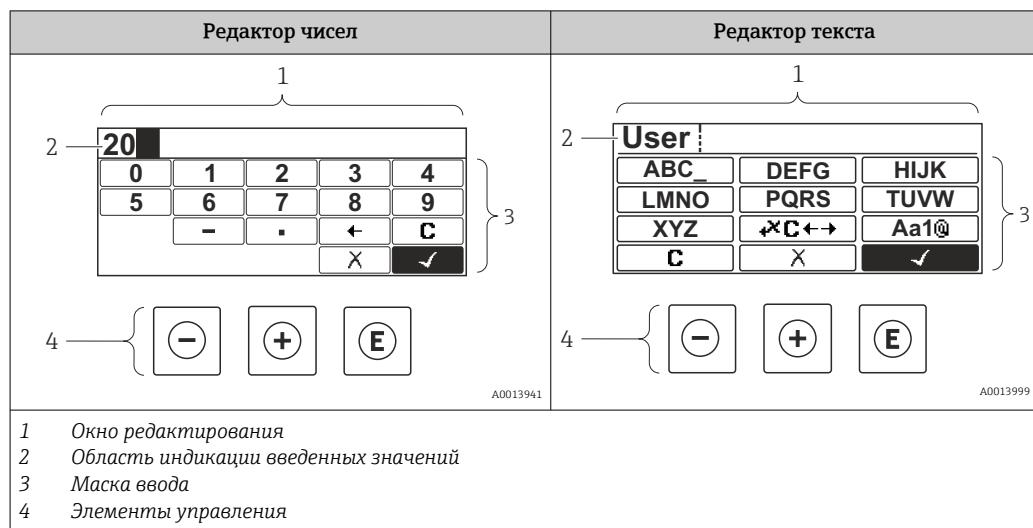

Маска ввода

В маске ввода редактора текста и чисел имеются следующие символы ввода и управления:

Редактор чисел

Символ	Значение
0 ... 9	Выбор цифр от 0 до 9. A0013998
.	Вставка десятичного разделителя в позицию курсора. A0016619
-	Вставка символа «минус» в позицию курсора. A0016620
✓	Подтверждение выбора. A0013985
←	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево. A0016621
X	Выход из режима ввода без сохранения изменений. A0013986
C	Удаление всех введенных символов. A0014040

Редактор текста

Символ	Значение
ABC_	Выбор букв от A до Z A0013997
XYZ	

	Переключение: ■ между буквами верхнего и нижнего регистра; ■ для ввода цифр; ■ для ввода специальных символов
	Подтверждение выбора.
	Переход к выбору инструментов коррекции.
	Выход из режима ввода без сохранения изменений.
	Удаление всех введенных символов.

Коррекция текста под

Символ	Значение
	Удаление всех введенных символов.
	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию вправо.
	Перемещение курсора в строке ввода на одну позицию влево.
	Удаление одного символа непосредственно слева от курсора в строке ввода.

8.3.4 Открывание контекстного меню


Используя контекстное меню, пользователь может быстро открыть следующие меню непосредственно с дисплея управления:

- Setup
- Conf. backup disp.
- Envelope curve
- Keylock on

Открывание и закрывание контекстного меню

Открыт дисплей управления.

1. Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой в течение 2 с.
↳ Открывается контекстное меню.

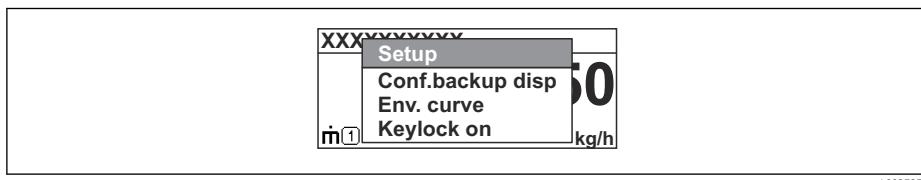

2. Нажмите кнопки и одновременно.
↳ Контекстное меню закрывается и отображается дисплей управления.


Открывание меню из контекстного меню

1. Откройте контекстное меню.
2. Нажмите кнопку для перехода к требуемому меню.

3. Нажмите кнопку  для подтверждения выбора.
↳ Открывается выбранное меню.

8.3.5 Отображение огибающей кривой на блоке управления и индикации

Для оценки измеряемого сигнала можно вывести на блок управления и индикации огибающую кривую и, если было выполнено сканирование помех, кривую сканирования помех.

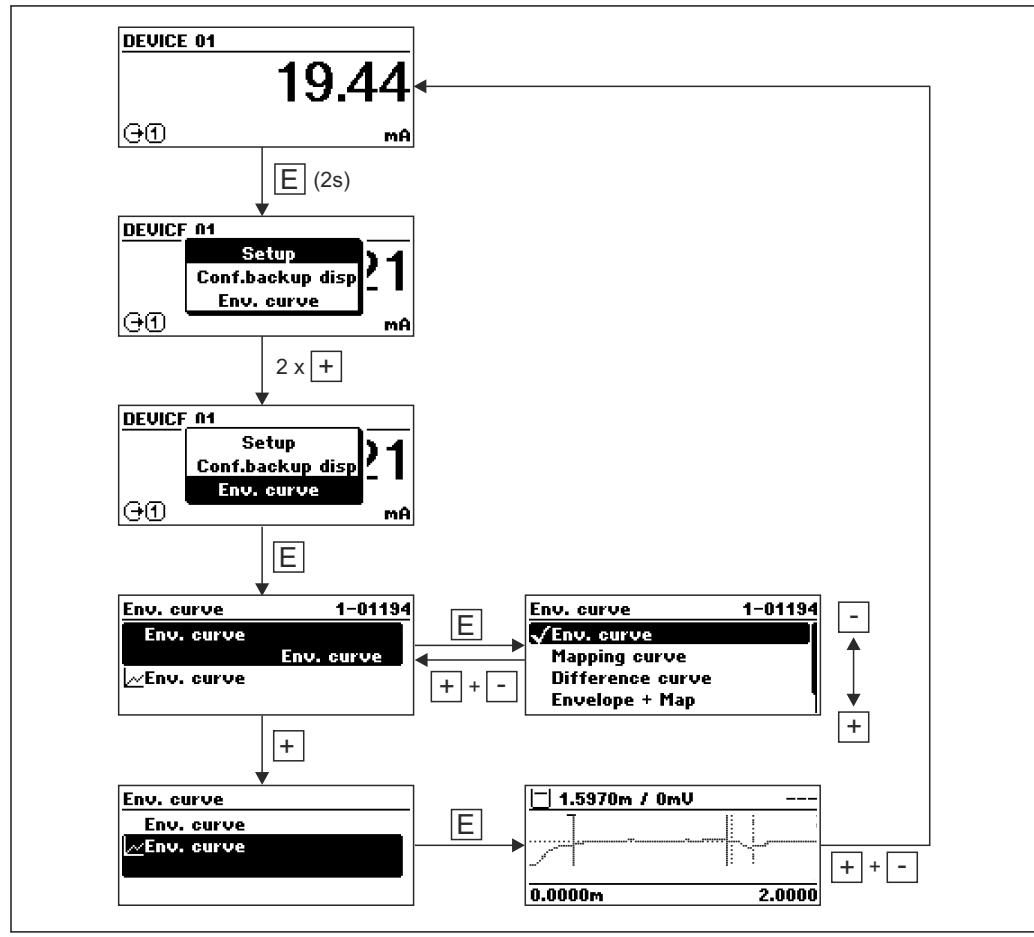

A0014277

9 Интеграция прибора по протоколу HART

9.1 Обзор файлов описания прибора (DD)

HART

ID изготовителя	0x11
Тип прибора	0x1122
Спецификация HART	7.0
Файлы DD	Информацию и файлы можно получить по адресу: ■ www.endress.com ■ www.fieldcommgroup.org

9.2 Переменные прибора HART и измеренные значения

В поставляемых с завода приборах к переменным HART привязаны следующие измеренные значения:

Переменные прибора для измерения уровня

Переменная прибора	Измеренное значение
Первичная переменная (PV)	Уровень линеаризованный
Вторичная переменная (SV)	Расстояние без фильтра
Третичное значение измерения (TV)	Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
Четвертая переменная (QV)	Относительная амплитуда эхо-сигнала

Переменные прибора для измерения уровня границы раздела фаз

Переменная прибора	Измеренное значение
Первичная переменная (PV)	Раздел фаз линеаризованный
Вторичная переменная (SV)	Уровень линеаризованный
Третичное значение измерения (TV)	Толщина верхнего слоя
Четвертая переменная (QV)	Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз

 Назначение измеренных значений переменным прибора можно изменить в следующем подменю:
Эксперт → Связь → Выход

10 Ввод в эксплуатацию с помощью приложения SmartBlue

10.1 Предварительные условия

Требования к системе

Приложение SmartBlue можно загрузить на смартфон или планшетный ПК.

- Устройства iOS: iPhone 5S или более современные модели, начиная с версии iOS11; iPad 5-го поколения или более современные модели, начиная с версии iOS11; iPod Touch 6-го поколения или более современные модели, начиная с версии iOS11.
- Устройства Android: начиная с Android 6.0, и Bluetooth® 4.0.

Исходный пароль


При первоначальном установлении соединения в качестве пароля используется серийный номер прибора.



Важно учитывать следующий факт: если модуль Bluetooth снят с одного прибора и установлен на другой прибор, то все данные для входа в систему сохранятся в модуле Bluetooth, но не в приборе.

10.2 Приложение SmartBlue

1. Отсканируйте QR-код или введите строку SmartBlue в поле поиска в App Store.

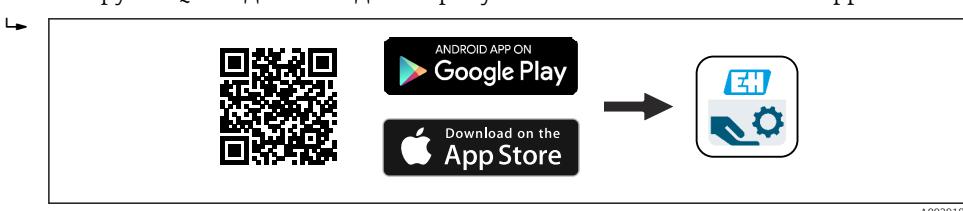

A0039186

35 Ссылка для загрузки

2. Запустите SmartBlue.
3. Выберите прибор в отображаемом списке активных устройств.
4. Введите данные для входа в систему.
 - ↳ Имя пользователя: admin
Пароль: серийный номер прибора
5. Чтобы получить дополнительные сведения, коснитесь того или иного значка.




После первого входа в систему измените пароль!

10.3 Индикация огибающей кривой с помощью приложения SmartBlue

Огибающие кривые можно просматривать и записывать с помощью приложения SmartBlue.


В дополнение к огибающей кривой отображаются следующие значения:

- D – расстояние;
- L – уровень;
- A – абсолютная амплитуда.
- На снимках экрана сохраняется отображаемый раздел (функция масштабирования).
- В видеопоследовательности всегда сохраняется вся область без функции масштабирования.

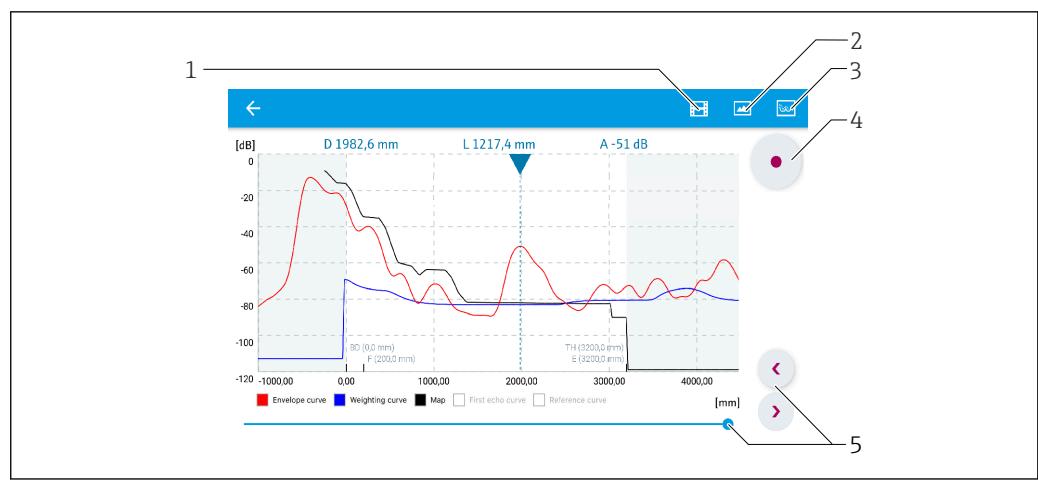

36 Отображение огибающей кривой (пример) в приложении SmartBlue; устройство Android

- 1 Запись видео
- 2 Снимок экрана
- 3 Отображение меню сканирования помех
- 4 Запуск/остановка записи видео
- 5 Перемещение по оси времени

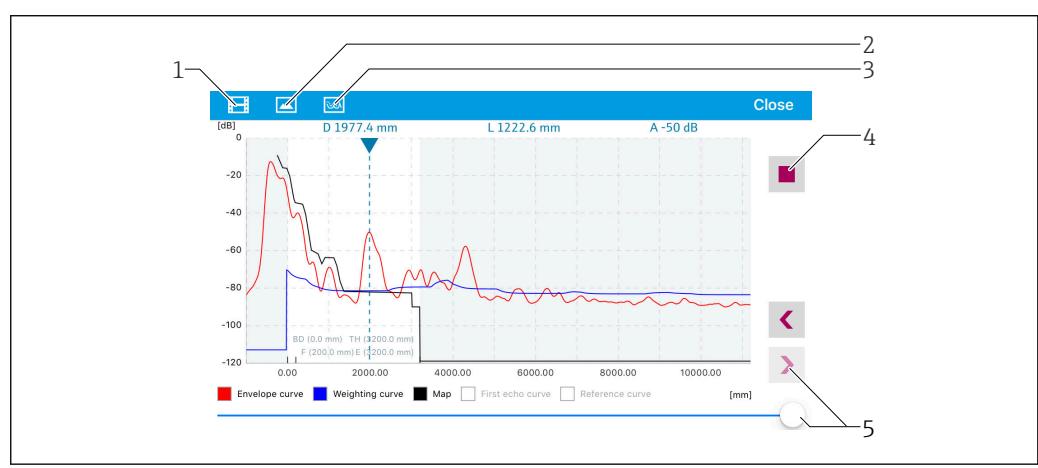


37 Отображение огибающей кривой (пример) в приложении SmartBlue; устройство iOS

- 1 Запись видео
- 2 Снимок экрана
- 3 Отображение меню сканирования помех
- 4 Запуск/остановка записи видео
- 5 Перемещение по оси времени

11 Ввод в эксплуатацию с помощью Мастера настроек

Мастер входит в состав ПО и ПО DeviceCare¹⁾

1. Подключите прибор к или DeviceCare.
2. Откройте прибор в FieldCare или DeviceCare.
↳ Откроется информационное окно (домашняя страница) прибора

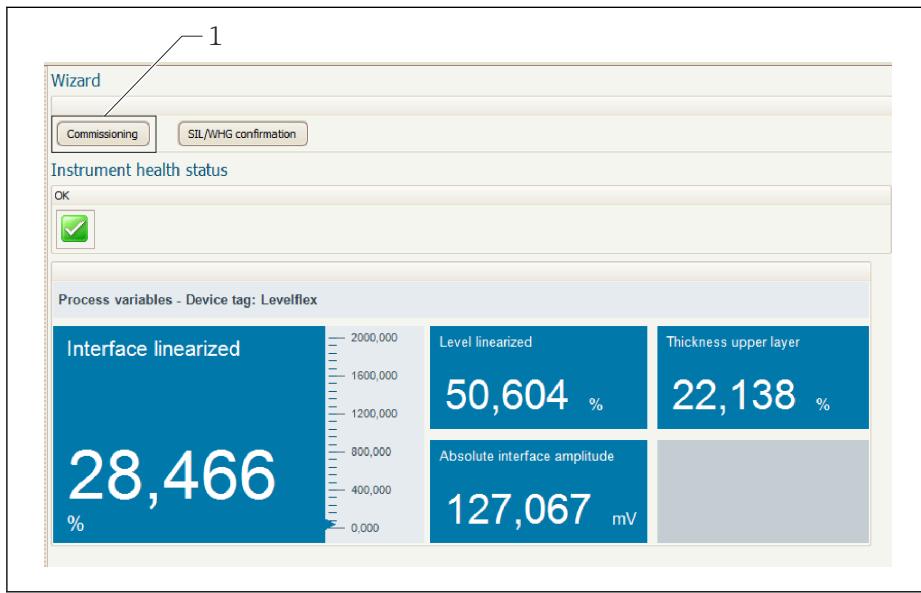

A0025866

1 Кнопка «Ввод в эксплуатацию» служит для запуска мастера

3. Нажмите кнопку «Ввод в эксплуатацию», чтобы запустить мастер.
4. Введите приемлемое значение или выберите необходимый вариант для каждого параметра. Эти значения будут записаны непосредственно в память прибора.
5. Для перехода к следующей странице нажмите кнопку «Далее».
6. После заполнения всех страниц нажмите кнопку «Завершить», чтобы закрыть окно мастера настроек.

i Если работу мастера настроек отменить до установки всех необходимых параметров, прибор может остаться в неопределенном состоянии. В такой ситуации произойдет возврат прибора к заводским настройкам по умолчанию.

1) ПО DeviceCare можно загрузить на веб-сайте www.software-products.endress.com. Для загрузки программы, помогающей ввести прибор в эксплуатацию, необходимо зарегистрироваться на портале ПО Endress+Hauser.


12 Ввод в эксплуатацию с использованием меню управления

12.1 Функциональная проверка

Перед вводом измерительного прибора в эксплуатацию убедитесь в том, что были выполнены проверки после монтажа и подключения.

12.2 Настройка языка управления

Заводская настройка: английский язык или локальный язык, который был указан в заказе

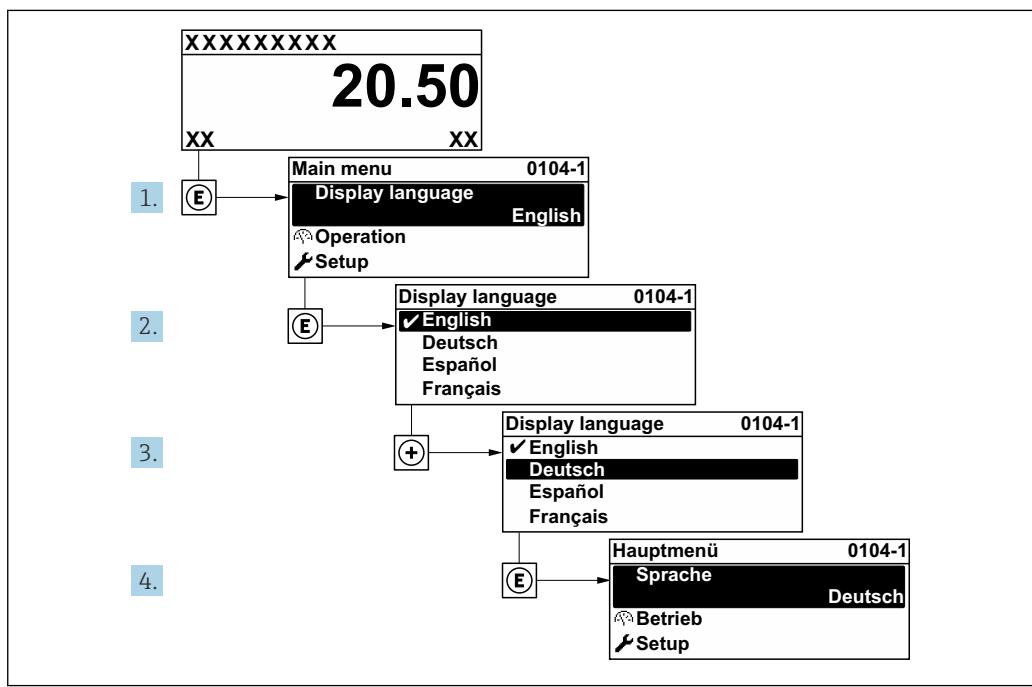

38 Пример конфигурации локального дисплея

A0029420

12.3 Проверка референсного расстояния

i Этот раздел применим только к прибору FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG)

Коаксиальные зонды с компенсацией газовой фазы поставляются полностью откалиброванными. Стержневые зонды после монтажа необходимо откалибровать повторно.


После монтажа стержневого зонда в успокоительной трубе или байпасе проверьте и, при необходимости, откорректируйте настройку референсного расстояния, давление

при этом должно отсутствовать. Для обеспечения максимальной точности уровень должен находиться не менее чем на 200 мм ниже эталонного расстояния L_{ref} .

Этап	Параметр	«Действие»
1	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC	Выберите вариант опция Включено , чтобы активировать компенсацию газовой фазы.
2	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Текущее референс. расстояние	Проверьте, соответствует ли отображенное эталонное расстояние номинальному значению (300 мм или 550 мм; см. заводскую табличку). Если это так, какие-либо дополнительные действия не нужны. Если это не так: продолжайте, начиная с шага 3.
3	Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Референс. расстояние	Примите значение, отображаемое в поле параметр Текущее референс. расстояние . Это позволит скорректировать эталонное расстояние.

 Подробное описание всех параметров приведено в следующих документах.
GP01000F, «Lelevelflex – описание параметров прибора – HART»

12.4 Настройка измерения уровня

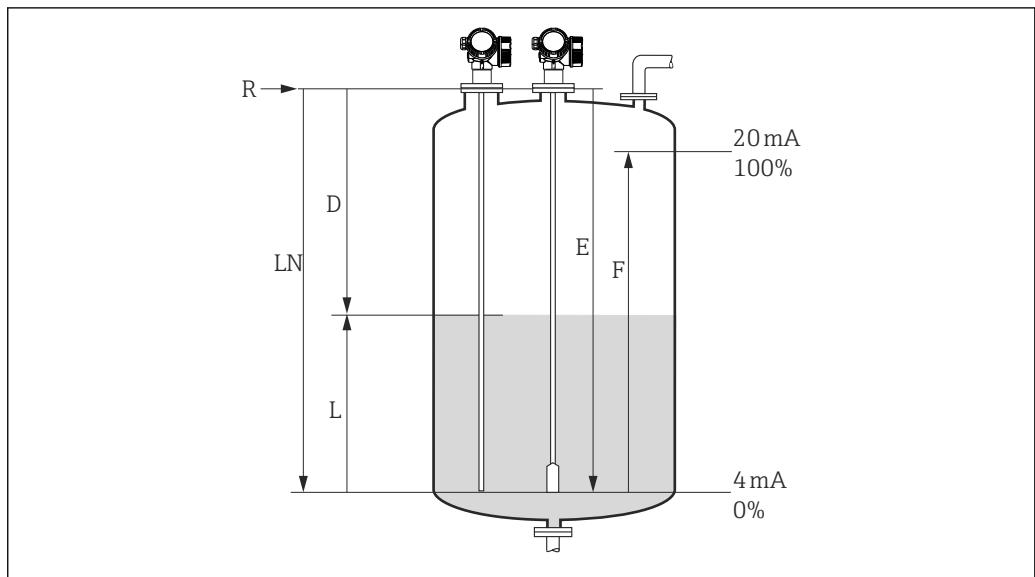

A0011360

39 Параметры конфигурации для измерения уровня жидкого среды

- LN Длина зонда
- R Контрольная точка измерения
- D Расстояние
- L Уровень
- E Калибровка пустой емкости (= нулевой уровень)
- F Калибровка полной емкости (= конец диапазона)

i Если значение ε_r составляет меньше 7 при использовании тросовых зондов, измерение в области натяжного груза невозможно. В этих случаях калибровка для пустого резервуара E не должна превышать LN - 250 мм (LN - 10 in).


1. Настройка → Обозначение прибора
↳ Введите тэг прибора.
2. Для приборов с пакетом прикладных программ «Измерение границы раздела фаз»
Перейдите к: Настройка → Режим работы
↳ выберите пункт опция Уровень.
3. Перейдите к: Настройка → Единицы измерения расстояния
↳ Выберите единицу измерения расстояния.
4. Перейдите к: Настройка → Тип резервуара
↳ Выбрать тип резервуара.
5. Для параметр Тип резервуара = Байпас / выносная колонка:
Перейдите к: Настройка → Диаметр трубы
↳ Укажите диаметр байпаса или успокоительной трубы.
6. Перейдите к: Настройка → Группа продукта
↳ Укажите тип продукта: (Водный раствор ($DC \geq 4$) или Продукт)
7. Перейдите к: Настройка → Калибровка пустой емкости
↳ Укажите расстояние E, когда резервуар пустой (расстояние от контрольной точки R до отметки 0 %).
8. Перейдите к: Настройка → Калибровка полной емкости
↳ Указание расстояния F для полного резервуара (расстояние от отметки 0 % до отметки 100 %).

9. Перейдите к: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L.
10. Перейдите к: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D между контрольной точкой R и уровнем L.
11. Перейдите к: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество проанализированного эхо-сигнала определенного уровня.
12. Управление через локальный дисплей:
Перейдите к: Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображаемое расстояние с фактическим значением, чтобы при необходимости начать запись карты эхо-сигналов помех²⁾.
13. Управление посредством управляющей программы:
Перейдите к: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображенное расстояние с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех (если это необходимо)²⁾.

2) Для прибора FMP54 с компенсацией газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) карта эхо-сигналов помех может не записываться

12.5 Настройка измерения уровня границы раздела фаз

i Измерение границы раздела фаз возможно только в том случае, если прибор оснащен соответствующей программной опцией. Структура заказа изделия: позиция 540 «Пакет прикладных программ», опция ЕВ («Измерение границы раздела фаз»).

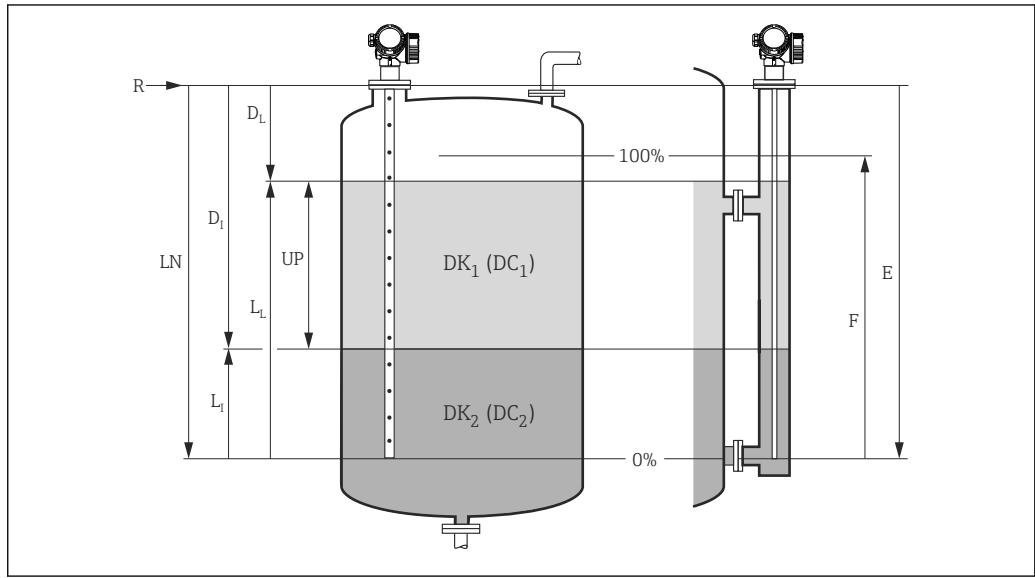

A0011177

■ 40 Параметры конфигурации измерения границы раздела фаз

LN Длина зонда

R Контрольная точка измерения

DL Расстояние до раздела фаз (расстояние от фланца до нижней среды)

(

диск

рет

ный

вход

)

LI Раздел фаз

DL Расстояние

LL Уровень

UP Толщина верхнего слоя

E Калибровка пустой емкости (= нулевой уровень)

F Калибровка полной емкости (= конец диапазона)

1. Перейдите к: Настройка → Обозначение прибора
↳ Введите тэг прибора.
2. Перейдите к: Настройка → Режим работы
↳ выберите пункт опция **Раздел фаз**.
3. Перейдите к: Настройка → Единицы измерения расстояния
↳ Выберите единицу измерения расстояния.
4. Перейдите к: Настройка → Тип резервуара
↳ Выбрать тип резервуара.
5. Для параметр **Тип резервуара** = Байпас / выносная колонка:
Перейдите к: Настройка → Диаметр трубы
↳ Укажите диаметр байпасса или успокоительной трубы.

6. Перейдите к: Настройка → Уровень в емкости
 - ↳ Укажите уровень резервуара (**Полностью заполнена** или **Частично заполнена**)
7. Перейдите к: Настройка → Расстояние до верхнего соединения
 - ↳ Для байпасов: введите расстояние от контрольной точки R до нижней границы верхнего выходного потока. Во всех остальных случаях сохраните заводскую настройку.
8. Перейдите к: Настройка → Значение диэлектрической постоянной DC
 - ↳ Укажите относительную диэлектрическую постоянную ϵ_r верхней среды.
9. Перейдите к: Настройка → Калибровка пустой емкости
 - ↳ Укажите расстояние E, когда резервуар пустой (расстояние от контрольной точки R до отметки 0 %).
10. Перейдите к: Настройка → Калибровка полной емкости
 - ↳ Указание расстояния F для полного резервуара (расстояние от отметки 0 % до отметки 100 %).
11. Перейдите к: Настройка → Уровень
 - ↳ Отображается измеренный уровень L_L .
12. Перейдите к: Настройка → Раздел фаз
 - ↳ Отображается высота границы раздела фаз L_I .
13. Перейдите к: Настройка → Расстояние
 - ↳ Отображается расстояние D_L между точкой отсчета R и уровнем L_L .
14. Перейдите к: Настройка → Расстояние до раздела фаз
 - ↳ Отображается расстояние D_I между контрольной точкой R и границей раздела фаз L_I .
15. Перейдите к: Настройка → Качество сигнала
 - ↳ Отображается качество проанализированного эхо-сигнала определенного уровня.
16. Управление через локальный дисплей:
Перейдите к: Настройка → Карта маски → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображаемое расстояние с фактическим значением, чтобы при необходимости начать запись карты эхо-сигналов помех.³⁾
17. С помощью программного обеспечения (например, FieldCare)
Перейдите к: Настройка → Подтвердить расстояние
 - ↳ Сравнивается отображенное расстояние с фактическим расстоянием для начала записи карты эхо-помех (если это необходимо)³⁾.

3) Для прибора FMP54 с компенсацией газовой фазы (структура заказа изделия: позиция 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) карта эхо-сигналов помех может не записываться

12.6 Запись референсной огибающей кривой

После настройки измерения рекомендуется записать текущую огибающую кривую в качестве референсной. Это может быть использовано позже для диагностических целей. Для записи огибающей кривой служит функция параметра **Сохранить эталонную кривую**.

Путь в меню

Эксперт → Диагностика → Диагностика огибающей → Сохранить эталонную кривую

Значение опции

- Нет
Без действий
- Да
Сохранение текущей огибающей кривой в качестве эталонной.

i На приборах, поставленных с программным обеспечением версии 01.00.zz или 01.01.zz, это подменю отображается только при работе с уровнем доступа «Сервисный специалист».

i Просмотреть референсную кривую можно только на графике огибающей кривой в ПО FieldCare, предварительно загрузив его из прибора в ПО FieldCare. Для этого используется функция «Загрузить референсную кривую» в ПО FieldCare.



41 Функция «Загрузить референсную кривую»

12.7 Настройка локального дисплея

12.7.1 Заводская настройка локального дисплея для измерения уровня

Параметр	Заводская настройка для приборов с одним токовым выходом	Заводская настройка для приборов с двумя токовыми выходами
Форматировать дисплей	1 значение, макс. размер	1 значение, макс. размер
Значение 1 дисплей	Уровень линеаризованный	Уровень линеаризованный
Значение 2 дисплей	Расстояние	Расстояние
Значение 3 дисплей	Токовый выход 1	Токовый выход 1
Значение 4 дисплей	нет	Токовый выход 2

12.7.2 Заводская настройка локального дисплея для измерения границы раздела фаз

Параметр	Заводская настройка для приборов с одним токовым выходом	Заводская настройка для приборов с двумя токовыми выходами
Форматировать дисплей	1 значение, макс. размер	1 значение, макс. размер
Значение 1 дисплей	Раздел фаз линеаризованный	Раздел фаз линеаризованный
Значение 2 дисплей	Уровень линеаризованный	Уровень линеаризованный
Значение 3 дисплей	Толщина верхнего слоя	Токовый выход 1
Значение 4 дисплей	Токовый выход 1	Токовый выход 2

12.7.3 Регулировка локального дисплея

Настройка локального дисплея осуществляется в следующем подменю:
Настройка → Расширенная настройка → Дисплей

12.8 Настройка токовых выходов

12.8.1 Заводская настройка токовых выходов для измерения уровня

Токовый выход	Закрепленное измеряемое значение	Значение 4 mA	Значение 20 mA
1	Уровень линеаризованный	0% или соответствующее линеаризованное значение	100% или соответствующее линеаризованное значение
2 ¹⁾	Относительная амплитуда эхо-сигнала	0 мВ	2 000 мВ

1) Для приборов с двумя токовыми выходами

12.8.2 Заводская настройка токовых выходов для измерения границы раздела фаз

Токовый выход	Закрепленное измеряемое значение	Значение 4 mA	Значение 20 mA
1	Раздел фаз линеаризованный	0% или соответствующее линеаризованное значение	100% или соответствующее линеаризованное значение
2 ¹⁾	Уровень линеаризованный	0% или соответствующее линеаризованное значение	100% или соответствующее линеаризованное значение

1) Для приборов с двумя токовыми выходами

12.8.3 Регулировка токовых выходов

Регулировка токовых выходов производится в следующих подменю:

Основные параметры настройки

Настройка → Расширенная настройка → Токовый выход 1 до 2

Расширенная настройка

Эксперт → Выход 1 до 2 → Токовый выход 1 до 2

См. документ «Описание параметров прибора», GP01000F

12.9 Управление конфигурацией

После ввода в эксплуатацию можно сохранить текущую конфигурацию прибора, скопировать ее на другую точку измерения или выполнить восстановление до предыдущей конфигурации. Для этого используется параметр параметр **Управление конфигурацией** и его доступные опции.

Путь в меню

Настройка → Расширенная настройка → Резервная конфигурация на дисплее
→ Управление конфигураций

Значение опций

■ Отмена

Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.

■ Сделать резервную копию

Резервная копия текущей конфигурации прибора записывается из блока HistoROM (встроенного в прибор) в модуль дисплея прибора.

■ Восстановить

Последняя резервная копия конфигурационных данных прибора копируется из памяти дисплея в блок HistoROM прибора.

■ Дублировать

Копирование конфигурационных данных преобразователя прибора в память другого прибора посредством модуля дисплея. Следующие параметры, которые характеризуют точку измерения, **не** передаются:

- Код даты HART
- Короткий тег HART
- Сообщение HART
- Дескриптор HART
- Адрес HART
- Обозначение прибора
- Тип продукта

■ Сравнить

Копия конфигурационных данных прибора, сохраненная на дисплее, сравнивается с текущими конфигурационными данными из блока памяти HistoROM. Результат сравнения отображается в параметр **Результат сравнения**.

■ Очистить резервные данные

Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплея прибора.

i В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью локального дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.

i Если существующая резервная копия восстанавливается в приборе, отличном от исходного прибора, с помощью функции опция **Восстановить**, то в некоторых случаях индивидуальные функции прибора могут стать недоступными. В некоторых случаях также невозможно восстановить исходное состояние путем сброса в состояние «при поставке».

Для копирования конфигурации на другой прибор обязательно используйте функцию опция **Дублировать**.

12.10 Защита параметров настройки от несанкционированного доступа

Параметры настройки можно защитить от несанкционированного доступа двумя способами:

- Блокировка с помощью параметров (программная блокировка)
- Блокировка при помощи переключателя защиты от записи (аппаратная блокировка)

13 Диагностика и устранение неисправностей

13.1 Устранение неисправностей общего характера

13.1.1 Общие ошибки

Ошибка	Возможная причина	Решение
Прибор не отвечает.	Сетевое напряжение не соответствует номиналу, указанному на заводской табличке прибора.	Подключите правильное напряжение.
	Неправильная полярность сетевого напряжения.	Измените полярность.
	Недостаточный контакт между кабелями и клеммами.	Обеспечьте надежный электрический контакт между кабелем и клеммой.
Значения на дисплее не видны	Установлена слишком низкая или высокая контрастность.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Увеличьте контрастность одновременным нажатием кнопок и . ■ Уменьшите контрастность одновременным нажатием кнопок и .
	Неправильно подключен разъем кабеля дисплея.	Подключите разъем правильно.
	Дисплей неисправен.	Замените дисплей.
При запуске прибора или подключении дисплея выдается сообщение «Ошибка связи».	Воздействие электромагнитных помех	Проверьте заземление прибора.
	Поврежден кабель или разъем кабеля дисплея.	Замените дисплей.
Функция дублирования параметров через дисплей с одного прибора на другой не действует. Доступны только функции «Сохранить» и «Отмена».	Дисплей с данными резервного копирования не определяется должным образом, если ранее на новом приборе не выполнялось резервное копирование данных.	Подключите дисплей (с данными резервного копирования) и перезапустите прибор.
Выходной ток < 3,6 мА	Неправильно подключен сигнальный кабель.	Проверьте подключение.
	Неисправен модуль электроники.	Замените электронику.
Связь HART не функционирует.	Отсутствует или неправильно установлен резистор связи (250 Ом).	Правильно смонтируйте резистор связи (250 Ом).
	Неправильно подключен модем Commubox.	Подключите модем должным образом.
	Модем не переключен в режим HART.	Переведите селекторный переключатель модема в положение HART.
Интерфейс CDI не функционирует.	Неправильная настройка COM-порта компьютера.	Проверьте параметры COM-порта компьютера и при необходимости исправьте их.
Прибор неправильно измеряет величину.	Ошибка настройки параметров	Проверьте и исправьте настройку параметра.
Отсутствует связь с прибором через приложение SmartBlue	Отсутствует Bluetooth-соединение	Активируйте функцию Bluetooth на смартфоне или планшете
	Прибор уже соединен с другим смартфоном/планшетом	Отсоедините прибор от другого смартфона/планшета

Ошибка	Возможная причина	Решение
	Модуль Bluetooth не подключен	Подключите модуль Bluetooth (см. документ SD02252F).
Не удается войти в систему посредством SmartBlue	Прибор вводится в действие первый раз	Введите исходный пароль (идентификатор модуля Bluetooth) и измените его
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Введен неверный пароль	Введите действительный пароль, обращая внимание на регистр символов
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Пароль утерян	Обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

13.1.2 Ошибка – работа SmartBlue

Ошибка	Возможная причина	Решение
Прибор не отображается в списке активных устройств	Отсутствует Bluetooth-соединение	Активируйте функцию Bluetooth® на смартфоне или планшете
		Функция Bluetooth® в датчике отключена, выполните процедуру восстановления
Прибор не отображается в списке активных устройств	Прибор уже соединен с другим смартфоном/планшетом	Между датчиком и смартфоном или планшетом устанавливается только одно соединение типа «точка-точка»
Прибор отображается в списке активных устройств, но к нему невозможно получить доступ с помощью приложения SmartBlue	Прибор типа Android	Включена ли функция определения местоположения для приложения, была ли она первоначально принята?
		Для некоторых версий Android в дополнение к технологии Bluetooth® должна быть активирована функция определения местоположения или GPS
		Активируйте функцию GPS, полностью закройте и перезапустите приложение, активируйте функцию определения местоположения для приложения
Прибор отображается в списке активных устройств, но к нему невозможно получить доступ с помощью приложения SmartBlue	Прибор типа Apple	Войдите в систему стандартным методом Введите имя пользователя «admin» Введите исходный пароль (идентификатор модуля Bluetooth), обращая внимание на регистр
Не удается войти в систему посредством SmartBlue	Прибор вводится в действие первый раз	Введите исходный пароль (идентификатор модуля Bluetooth) и измените его, обращая внимание на регистр
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Введен неверный пароль	Введите правильный пароль
Невозможна эксплуатация прибора посредством SmartBlue	Пароль утерян	Обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser (www.addresses.endress.com)

13.1.3 Ошибки настройки параметров

Ошибки настройки параметров для измерения уровня

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Измеренное значение неверно	Если измеренное расстояние (Настройка → Расстояние) соответствует фактическому расстоянию: Ошибка калибровки	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверьте параметр Калибровка пустой емкости (→ 165) и исправьте при необходимости. ▪ Проверьте параметр Калибровка полной емкости (→ 166) и исправьте при необходимости. ▪ Проверьте линеаризацию и при необходимости исправьте (подменю Линеаризация (→ 193)).
	Если измеренное расстояние (Настройка → Расстояние) не соответствует фактическому расстоянию: Присутствуют паразитные эхосигналы.	Выполните сканирование помех (параметр Подтвердить расстояние (→ 173)).
Измеренное значение не изменяется при заполнении/опорожнении	Присутствуют паразитные эхосигналы. Скопление отложений на зонде.	<p>Выполните сканирование помех (параметр Подтвердить расстояние (→ 173)).</p> <p>Выполните очистку зонда.</p>
	Ошибка отслеживания эхосигналов.	Деактивируйте отслеживание эхосигналов (Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = История выкл.).
диагностическое сообщение Эхо сигнал потерян появляется после включения сетевого напряжения.	Слишком высокий порог эхосигнала. Подавляется эхосигнал уровня.	<p>Проверьте параметр Группа продукта (→ 164). При необходимости выберите более подробную настройку в параметр Продукт (→ 180).</p> <p>Удалите карту и при необходимости запишите ее снова (параметр Записать карту помех (→ 175)).</p>
Прибор отображает ненулевой уровень при пустом резервуаре.	Неверная длина зонда Паразитные эхосигналы	<p>Выполните коррекцию длины зонда (параметр Подтвердить длину зонда (→ 209)).</p> <p>Выполните маскирование по всей длине зонда при пустом резервуаре (параметр Подтвердить расстояние (→ 173)).</p>
Неправильная крутизна уровня во всем диапазоне измерения	Выбран неверный тип резервуара.	Выберите правильный параметр Тип резервуара (→ 164).

Ошибки настройки параметров для измерения уровня границы раздела фаз


Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При значении Уровень в емкости = Полностью заполнена отображаемый уровень границы раздела повышается при опорожнении резервуара.	Общий уровень определяется за пределами верхней блокирующей дистанции.	<p>Увеличьте блокирующую дистанцию (параметр Блокирующая дистанция (→ 183)).</p> <p>Установите параметр Уровень в емкости (→ 170) = Частично заполнена.</p>

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
При значении Уровень в емкости = Частично заполнена общим отображаемый уровень снижается при заполнении резервуара.	Общий уровень достигает верхней блокирующей дистанции.	Уменьшите блокирующую дистанцию (параметр Блокирующая дистанция (→ 183)).
Неправильное измерение границы раздела фаз.	Неверно указана диэлектрическая постоянная (DC) верхней среды.	Ведите правильную диэлектрическую постоянную (значение DC) верхней среды (параметр Значение диэлектрической постоянной DC (→ 171)).
Измеренные значения границы раздела фаз и общего уровня в резервуаре совпадают.	Порог эхо-сигнала для общего уровня в резервуаре слишком высок ввиду того, что указано неверное значение диэлектрической постоянной.	Ведите правильную диэлектрическую постоянную (значение DC) верхней среды (параметр Значение диэлектрической постоянной DC (→ 171)).
Общий уровень в резервуаре невозможно отличить от границы раздела фаз при малой толщине границы раздела.	Толщина слоя верхней среды составляет менее 60 мм.	Измерение границы раздела фаз возможно только при толщине границы раздела более 60 мм.
Измеряемое значение границы раздела фаз меняется скачкообразно.	Присутствует слой эмульсии.	Наличие слоев эмульсии приводит к искажению измерения. Обратитесь в компанию Endress +Hauser.

13.2 Диагностическая информация, отображаемая на локальном дисплее

13.2.1 Диагностическое сообщение

Неисправности, обнаруженные автоматической системой мониторинга измерительного прибора, отображаются в виде диагностических сообщений, чередующихся с индикацией измеренного значения.

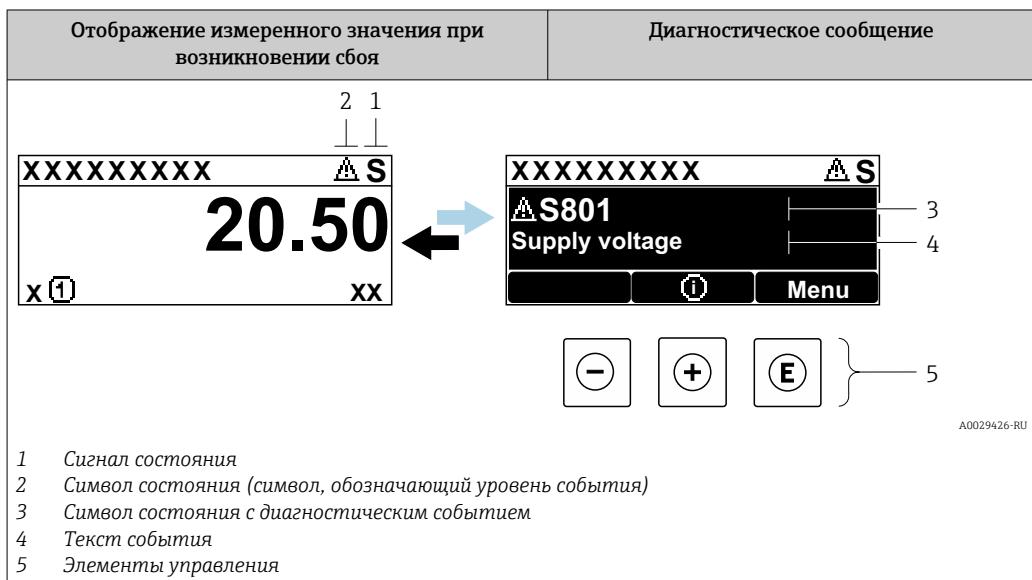

Сигналы состояния

F <small>A0032902</small>	Опция "Отказ (F)" Произошла ошибка прибора. Измеренное значение недействительно.
C <small>A0032903</small>	Опция "Проверка функций (C)" Прибор находится в сервисном режиме (например, во время моделирования).
S <small>A0032904</small>	Опция "Не соответствует спецификации (S)" Прибор используется: <ul style="list-style-type: none"> ■ не в соответствии с техническими характеристиками (например, во время запуска или очистки); ■ Вне конфигурации, выполненной пользователем (например, уровень вне сконфигурированного диапазона)
M <small>A0032905</small>	Опция "Требуется техническое обслуживание (M)" Требуется техническое обслуживание. Измеренное значение остается действительным.

Символ состояния (символ, обозначающий уровень события)

	Состояние Alarm («Аварийный сигнал») Измерение прерывается. Сигнальные выходы переходят в определенное аварийное состояние. Выдается диагностическое сообщение.
	Состояние Warning («Предупреждение») Измерение продолжается. Выдается диагностическое сообщение.

Диагностическое событие и текст события

Ошибку можно идентифицировать по диагностическому событию. Краткое описание упрощает эту задачу, предостав员я информацию о сбое. Кроме того, соответствующий символ состояния отображается перед диагностическим событием.




При выдаче двух или более сообщений одновременно отображается диагностическое сообщение с наивысшим приоритетом. Дополнительные диагностические сообщения в листе ожидания могут быть отображены в подменю **Перечень сообщений диагностики**.

- i** Более ранние диагностические сообщения, уже не стоящие в очереди, можно просмотреть следующим образом:
- На локальном дисплее:
В подменю **Журнал событий**
 - В FieldCare:
используя функцию «Список событий/HistoROM».

Элементы управления

Функции управления в меню, подменю	
	Кнопка «плюс» Открытие сообщения с информацией по устранению ошибок.
	Кнопка ввода Открытие меню управления.

13.2.2 Вызов мер по устранению ошибок

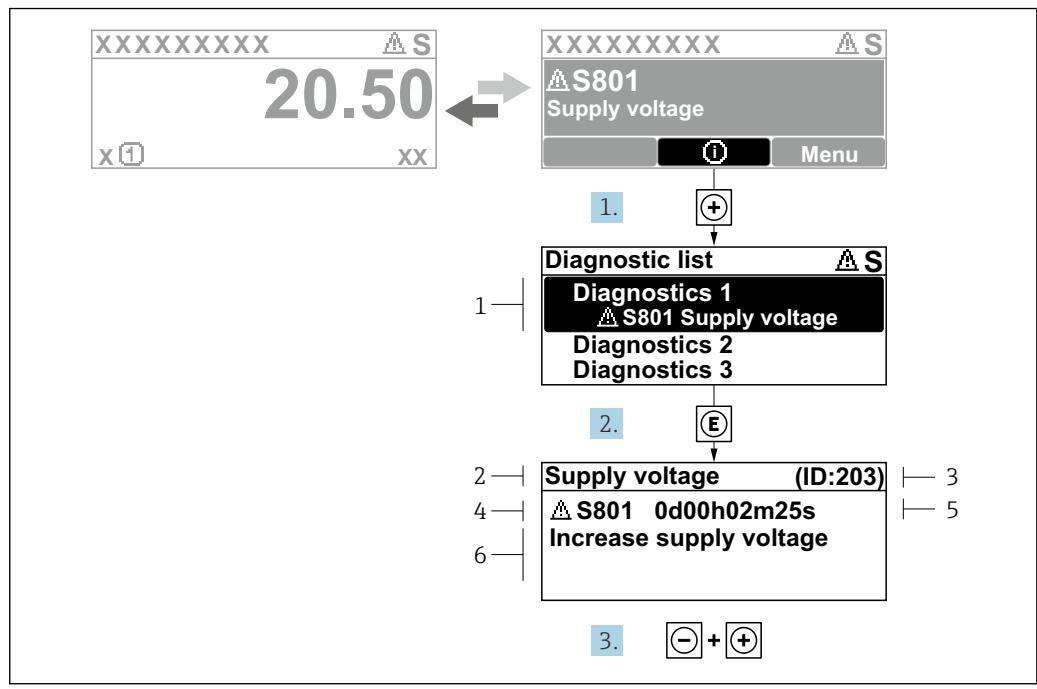

42 Сообщение с описанием мер по устранению ошибок

- 1 Диагностическая информация
- 2 Краткое описание
- 3 Сервисный идентификатор
- 4 Алгоритм диагностических действий с диагностическим кодом
- 5 Время работы на момент обнаружения ошибки
- 6 Меры по устранению неполадок

A0029431-RU

Пользователь просматривает диагностическое сообщение.

1. Нажмите **⊕** (символ ①).
 - ↳ Откроется подменю **Перечень сообщений диагностики**.
2. Выберите требуемое диагностическое событие кнопками **⊕** или **⊖** и нажмите кнопку **⊖**.
 - ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
3. Одновременно нажмите кнопки **⊖** + **⊕**.
 - ↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок закрывается.

Пользователь находится в меню **Диагностика** на записи диагностического события, например, в **Перечень сообщений диагностики** или в **Предыдущее диагн. сообщение**.

1. Нажмите кнопку **⊖**.
 - ↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.
2. Одновременно нажмите кнопки **⊖** + **⊕**.
 - ↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок закрывается.


13.3 Диагностическое событие в программном обеспечении

Если в приборе имеется активное диагностическое событие, то в левой верхней области интерфейса программного обеспечения отображается сигнал состояния и соответствующий символ уровня события в соответствии с NAMUR NE 107:

- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)


A: через меню управления

1. Перейдите к параметру меню **Диагностика**.
 - ↳ В пункте параметр **Текущее сообщение диагностики** отображается диагностическое событие и его текстовое описание.
2. В правой стороне интерфейса наведите курсор на пункт параметр **Текущее сообщение диагностики**.

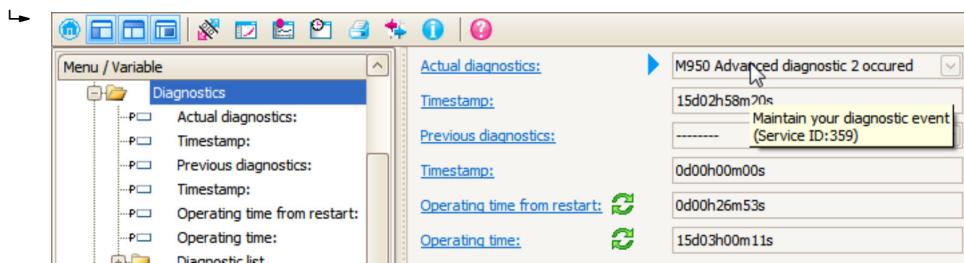


Появится информация о мерах по устранению этого диагностического события.

B: через функцию «Создание документации»

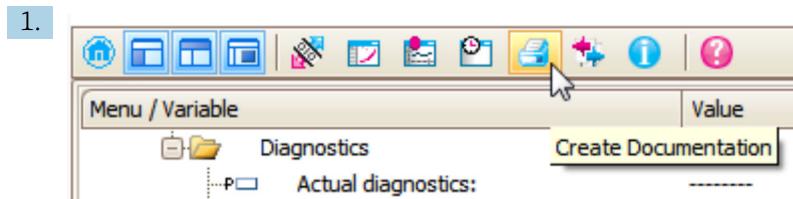


Выберите функцию «Создание документации».

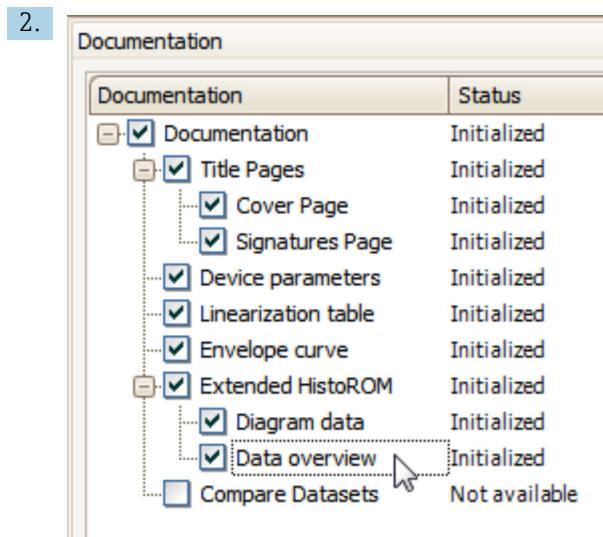

Убедитесь в том, что отмечен пункт «Обзор данных».

3. Нажмите кнопку «Сохранить как...» и сохраните протокол в формате PDF.
↳ Протокол содержит диагностические сообщения и сведения об устранении неполадок.

C: с помощью функции «Журнал событий/расширенный HistoROM»

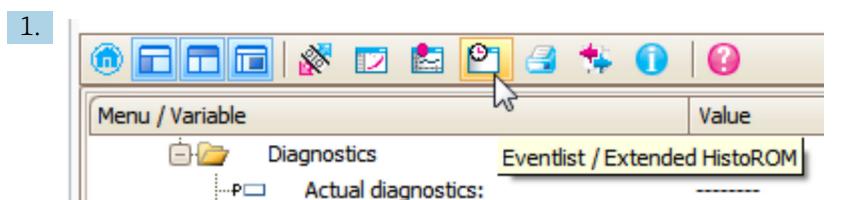

Выберите функцию «Журнал событий/расширенный HistoROM».



Выберите функцию «Загрузка журнала событий».

- ↳ Журнал событий, включая сведения об устранении неполадок, будет отображен в окне «Обзор данных».

13.4 Перечень диагностических сообщений

В подменю подменю **Перечень сообщений диагностики** отображается до 5 диагностических сообщений, находящихся в очереди. Если число необработанных сообщений больше 5, на дисплей выводятся сообщения с наивысшим приоритетом.

Путь навигации

Диагностика → Перечень сообщений диагностики

Вызов и закрытие мер по устранению ошибок

1. Нажмите **E**.
↳ Появится сообщение с описанием мер по устранению выбранного диагностического события.

2. Нажмите + одновременно.

↳ Сообщение с описанием мер по устранению ошибок будет закрыто.

13.5 Список диагностических событий

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика датчика				
003	Зонд поврежден	1. Проверьте маску 2. Проверьте зонд	F	Alarm
046	Обнаружены налипания	Очистите зонд	F	Alarm
104	ВЧ кабель	и проверьте уплотнение 1. Высушите соединение ВЧ кабеля 2. Замените ВЧ кабель	F	Alarm
105	ВЧ кабель	1. Затяните соединение ВЧ кабеля 2. Проверьте сенсор 3. Замените ВЧ кабель	F	Alarm
106	Сенсор	1. Проверьте сенсор 2. Проверьте кабель HF 3. Свяжитесь с сервисным специалистом	F	Alarm
Диагностика электронники				
242	Несовместимое программное обеспечение	1. Проверьте программное обеспечение 2. Перепрограммируйте или замените основной электронный модуль	F	Alarm
252	Несовместимые модули	1. Check if correct electronic modul is plugged 2. Replace electronic module	F	Alarm
261	Электронные модули	1. Перезапустите прибор 2. Проверьте электронные модули 3. Замените модуль ввода/вывода или основной электронный блок	F	Alarm
262	Связь модулей	1. Проверьте подсоединение модулей 2. Замените электронные модули	F	Alarm
270	Неисправен главный модуль электронники	Замените главный электронный модуль	F	Alarm
271	Неисправен главный модуль электронники	1. Перезапустите прибор 2. Замените главный модуль электронники	F	Alarm
272	Неисправен главный модуль электронники	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
273	Неисправен главный модуль электронники	1. Аварийный режим работы через дисплей 2. Замените осн блок электронники	F	Alarm
275	Модуль Вв/Выв неисправен	Замените модуль ввода/вывода	F	Alarm

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
276	Ошибка модуля Вв/Выв	1. Перезапустите прибор 2. Замените модуль ввода/вывода	F	Alarm
276	I/O module faulty		F	Alarm
282	Хранение данных	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
283	Содержимое памяти	1. Перенесите данные или перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
311	Электроника неисправна	Необходимо техническое обслуживание! 1. Не выполняйте перезапуск 2. Обратитесь в сервисную службу	M	Warning
Диагностика конфигурации				
410	Передача данных	1. Проверьте присоединение 2. Повторите передачу данных	F	Alarm
411	Загрузка активна	Загрузка активна, подождите	C	Warning
412	Выполняется загрузка	Выполняется загрузка, пожалуйста, подождите	C	Warning
431	Настройка 1 до 2	Выполнить баланс.	C	Warning
435	Линеаризация	Проверьте таблицу линеаризации	F	Alarm
437	Конфигурация несовместима	1. Перезапустите прибор 2. Обратитесь в сервисную службу	F	Alarm
438	Массив данных	1. Проверьте файл данных 2. Проверьте конфигурацию прибора 3. Загрузите новую конфигурацию	M	Warning
441	Токовый выход 1 до 2	1. Проверьте технологический процесс 2. Проверьте настройки токового выхода	S	Warning
484	Симулирование неисправности	Деактивировать моделирование	C	Alarm
485	Моделирование измеренного значения	Деактивировать моделирование	C	Warning
491	Моделир. токовый выход 1 до 2	Деактивировать моделирование	C	Warning
494	Моделирование вых. сигнализатора	Деактивируйте моделированный релейный выход	C	Warning
495	Моделир. диагностическое событие	Деактивировать моделирование	C	Warning
585	Моделир. расстояние до уровня продукта	Деактивировать моделирование	C	Warning

Количество диагностик	Краткий текст	Действия по восстановлению	Сигнал статуса [заводские]	Характеристики диагностики [заводские]
Диагностика процесса				
801	Низкое напряжение питания	Напряжение питания слишком низкое, увеличьте напряжение питания	S	Warning
803	Токовая петля	1. Проверьте провода 2. Замените модуль ввода/вывода	F	Alarm
825	Рабочая температура	1. Проверьте температуру окружающей среды	S	Warning
825	Рабочая температура	2. Проверьте рабочую температуру	F	Alarm
921	Изменение референсного значения	1. Проверьте референс. конфигурацию 2. Проверьте давление 3. Проверьте сенсор	S	Warning
936	Электромагнитные помехи	Проверьте установку на э/м помехи	F	Alarm
941	Эхо сигнал потерян	Проверьте параметр 'Значение DC'	F	Alarm ¹⁾
942	На безопасном расстоянии	1. Проверьте уровень 2. Проверьте безопасное расстояние 3. Сбросьте удержание тревоги	S	Alarm ¹⁾
943	В блокирующей дистанции	Сниженная точность Проверьте уровень	S	Warning
944	Диапазон измерения уровня	Сниженная точность Уровень около присоединения к процессу	S	Warning
950	Расширенная диагностика 1 до 2 произошла	Обслужить ваше диагностическое событие	M	Warning ¹⁾

1) Параметры диагностики могут быть изменены.

13.6 Журнал событий

13.6.1 История событий

В подменю **Список событий**) можно просмотреть хронологический обзор сообщений о произошедших событиях⁴⁾ "Список событий/HistoROM".

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Список событий

В хронологическом порядке могут отображаться до 100 сообщений о событиях.

Список событий включает в себя следующее:

- Диагностические события
- Информационные события

4) Это меню доступно только на локальном дисплее. При управлении посредством FieldCare список событий можно просмотреть с помощью функции FieldCare.

Помимо времени события, каждому событию также присваивается символ, указывающий на то, продолжается ли событие в данный момент или оно завершилось:

- Диагностическое событие
 - ⊖: Событие произошло
 - ⊕: Событие завершилось
- Информационное событие
 - ⊖: Событие произошло

Вызов и закрытие мер по устраниению ошибок

1. Нажмите 
- ↳ Появится сообщение с описанием мер по устраниению выбранного диагностического события.
2. Нажмите  +  одновременно.
- ↳ Сообщение с описанием мер по устраниению ошибок будет закрыто.

13.6.2 Фильтрация журнала событий

С помощью параметра параметр **Опции фильтра**, можно определить категории сообщений о событиях, которые должны отображаться в подменю подменю **Список событий**.

Путь навигации

Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра

Категории для фильтрации

- Все
- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)
- Информация

13.6.3 Обзор информационных событий

Номер данных	Наименование данных
I1000	----- (Прибор OK)
I1089	Питание включено
I1090	Сброс конфигурации
I1091	Конфигурация изменена
I1092	Встроенный HistoROM удален
I1110	Переключатель защиты от записи изменен
I1137	Электроника заменена
I1151	Сброс истории
I1154	Сброс измер напряжения клемм мин/макс
I1155	Сброс измерения температуры электроники
I1156	Ошибка памяти тренда
I1157	Перечень событий ошибок памяти
I1184	Дисплей подключен
I1185	Резервирование данных завершено
I1186	Выполнено восстановление через дисплей

Номер данных	Наименование данных
I1187	Настройки, загруженные с дисплея
I1188	Резервные данные на дисплее очищены
I1189	Завершено сравнение резервной копии
I1256	Дисплей: статус доступа изменен
I1264	Безопасная последовательность прервана!
I1335	ПО изменено
I1397	Fieldbus: статус доступа изменен
I1398	CDI: статус доступа изменен
I1512	Началась загрузка
I1513	Загрузка завершена
I1514	Загрузка началась
I1515	Загрузка завершена
I1554	Последовательность безопасности начата
I1555	Последовательность безопасн.подтверждена
I1556	Безопасный режим выкл

13.7 История разработки встроенного ПО

Дата	Версия ПО	Модификации	Документация (FMP51, FMP52, FMP54, HART)		
			Инструкция по эксплуатации	Описание параметров прибора	Техническая информация
07.2010	01.00.zz	Оригинальная версия ПО	BA01001F/00/EN/05.10	GP01000F/00/EN/05.10	TI01001F/00/EN/05.10
01.2011	01.01.zz	<ul style="list-style-type: none"> ■ С интеграцией SIL ■ Улучшения и исправления ■ Дополнительные языки 	<ul style="list-style-type: none"> ■ BA01001F/00/EN/10.10 ■ BA01001F/00/EN/13.11 ■ BA01001F/00/EN/14.11 ■ BA01001F/00/EN/15.12 	<ul style="list-style-type: none"> ■ GP01000F/00/EN/10.10 ■ GP01000F/00/EN/13.11 	<ul style="list-style-type: none"> ■ TI01001F/00/EN/10.10 ■ TI01001F/00/EN/13.11 ■ TI01001F/00/EN/14.11 ■ TI01001F/00/EN/15.12 ■ TI01001F/00/EN/16.12
02.2014	01.02.zz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поддержка SD03 ■ Дополнительные языки ■ Расширение функций HistoROM ■ Интегрирован функциональный блок расширенной диагностики ■ Улучшения и исправления 	<ul style="list-style-type: none"> ■ BA01001F/00/EN/16.13 ■ BA01001F/00/EN/17.14 	<ul style="list-style-type: none"> ■ GP01000F/00/EN/14.13 ■ BA01001F/00/EN/17.14 	<ul style="list-style-type: none"> ■ TI01001F/00/EN/17.13 ■ TI01001F/00/EN/18.14
04.2016	01.03.zz	<ul style="list-style-type: none"> ■ Обновление до версии HART 7 ■ В приборе доступны все 17 языков управления ■ Улучшения и исправления 	<ul style="list-style-type: none"> ■ BA01001F/00/EN/18.16 ■ В документе BA01001F/00/EN/19.16¹⁾ ■ В документе BA01001F/00/EN/21.18²⁾ 	GP01000F/00/EN/16.16	<ul style="list-style-type: none"> ■ TI01001F/00/EN/20.16 ■ TI01001F/00/EN/22.16¹⁾ ■ TI01001F/00/EN/24.18²⁾

1) приведена информация о мастерах Heartbeat, доступных в текущей версии DTM для DeviceCare и FieldCare.

2) приведена информация об интерфейсе Bluetooth.



Можно заказать конкретную версию программного обеспечения с помощью раздела "Комплектация изделия". Это позволяет обеспечить совместимость версии программного обеспечения при интеграции с существующей или запланированной системой.

14 Техническое обслуживание

Какие-либо специальные работы по техническому обслуживанию не требуются.

14.1 Очистка наружной поверхности

При очистке наружных поверхностей прибора следует применять чистящие средства, не повреждающие материал корпуса и уплотнений.

14.2 Общие инструкции по очистке

В некоторых областях применения на зонде могут образовываться налипания и накапливаться грязь. Тонкий равномерный слой мало влияет на результат измерения. Толстый слой налипаний может частично заглушить сигнал и, соответственно, уменьшить диапазон измерения. Очень неравномерное образование налипаний или спекание (например в результате кристаллизации) может привести к неправильным измерениям. В таких случаях используйте бесконтактный принцип измерения или регулярно проверяйте зонд на наличие загрязнений.

Очистка раствором гидроксида натрия (например в процедурах CIP): если муфта намокнет, могут возникнуть большие погрешности измерения, чем в стандартных эксплуатационных условиях. Намокание может привести к временным неправильным измерениям.

15 Ремонт

15.1 Общая информация

15.1.1 Принцип ремонта

Ремонтная концепция компании Endress+Hauser состоит в том, что измерительные приборы выпускаются в модульной конфигурации, поэтому ремонт может быть выполнен в сервисном центре Endress+Hauser или силами должным образом подготовленного персонала заказчика.

Запасные части объединены в логические комплекты и снабжены соответствующими руководствами по замене.

Для получения дополнительной информации об услугах и запасных частях обратитесь в сервисный центр Endress+Hauser.

15.1.2 Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты

ОСТОРОЖНО

Ненадлежащий ремонт может поставить под угрозу электробезопасность!
Опасность взрыва!

- ▶ Ремонт приборов с сертификатами взрывозащиты должен выполняться службой сервиса Endress+Hauser или специализированным персоналом в соответствии с национальными нормами.
- ▶ Требуется соблюдение действующих отраслевых стандартов и национального законодательства в отношении взрывоопасных зон, указаний по технике безопасности и сертификатов.
- ▶ Используйте только фирменные запасные части Endress+Hauser.
- ▶ Учитывайте обозначение прибора, указанное на заводской табличке. Для замены могут использоваться только аналогичные детали.
- ▶ Проводить ремонт необходимо строго в соответствии с инструкциями.
- ▶ Только специалисты сервисного центра Endress+Hauser имеют право вносить изменения в конструкцию сертифицированного прибора и модифицировать его до уровня иного сертифицированного исполнения.

15.1.3 Замена модулей электроники

При замене модулей электроники повторная калибровка прибора не требуется, так как параметры сохраняются в блоке HistoROM, внутри корпуса. При замене основной электроники может понадобиться повторно записать данные для подавления паразитного эхо-сигнала.

15.1.4 Замена прибора


После полной замены прибора параметры можно перенести в новый прибор одним из следующих способов.

- С помощью модуля дисплея
Предварительное условие: в модуле дисплея должна быть сохранена конфигурация предыдущего прибора.
- Посредством FieldCare:
Предварительное условие: конфигурация предыдущего прибора должна быть сохранена на компьютере с помощью ПО FieldCare.

Измерение можно продолжать без повторного выполнения калибровки. Может потребоваться только повторная настройка подавления паразитного эхо-сигнала.

15.2 Запасные части

- Некоторые сменные компоненты прибора перечислены на заводской табличке с перечнем запасных частей. На них приводится информация об этих запасных частях.
- На крышке присоединительного отсека прибора находится заводская табличка с перечнем запасных частей, содержащая следующие сведения.
 - Кроме того, можно загрузить соответствующие инструкции по монтажу, если таковые предоставляются.
 - Адрес URL ресурса W@M Device Viewer (www.endress.com/deviceviewer): Список содержит все доступные запасные части для измерительного прибора и их коды заказа. Если есть возможность, пользователи могут также загрузить соответствующую инструкцию по установке.

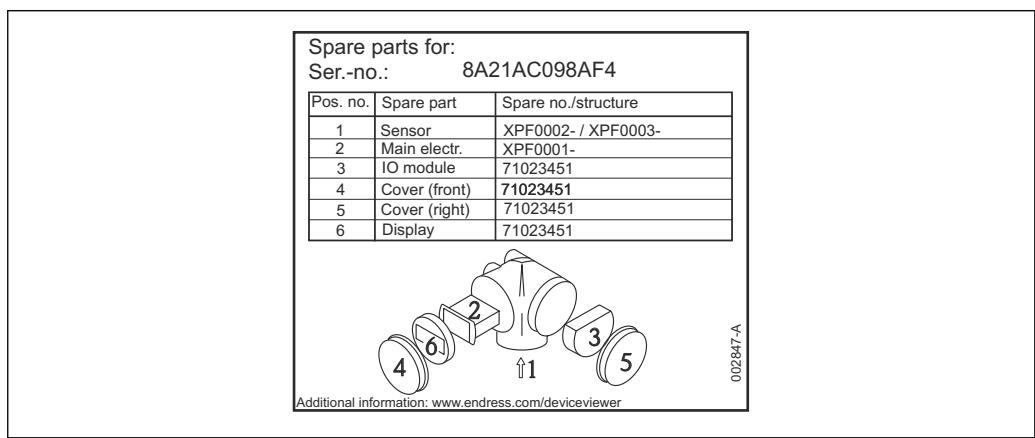

A0014979

43 Пример заводской таблички с перечнем запасных частей, размещаемой на крышке присоединительного отсека



Серийный номер измерительного прибора:

- Указан на заводской табличке прибора и запасной части.
- Можно просмотреть с помощью параметра «Серийный номер» в подменю «Информация о приборе».

15.3 Возврат

Требования, предъявляемые к безопасному возврату прибора, могут варьироваться в зависимости от типа прибора и национального законодательства.

1. Информация приведена на веб-странице:
<http://www.endress.com/support/return-material>
↳ Выберите регион.
2. Прибор необходимо вернуть поставщику, если требуется ремонт или заводская калибровка, а также при заказе или доставке ошибочного прибора.

15.4 Утилизация




Если этого требует Директива 2012/19 ЕС об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE), изделия маркируются указанным символом, с тем чтобы свести к минимуму возможность утилизации WEEE как несортированных коммунальных отходов. Не утилизируйте изделия с такой маркировкой как несортированные коммунальные отходы. Вместо этого верните их изготовителю для утилизации в соответствии с действующими правилами.

16 Вспомогательное оборудование

16.1 Вспомогательное оборудование для конкретных устройств


16.1.1 Защитный козырек от погодных явлений

Защитный козырек от погодных явлений можно заказать вместе с прибором (позиция «Прилагаемые аксессуары» в структуре заказа изделия).

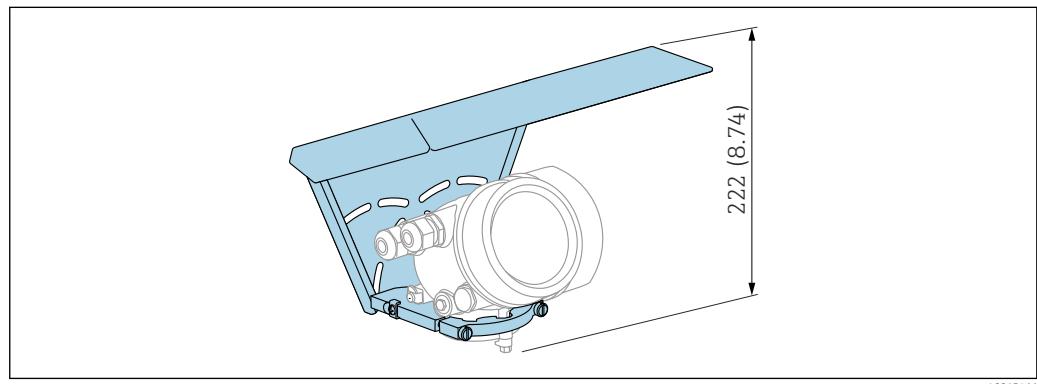

A0015466

■ 44 Высота. Единица измерения мм (дюйм)

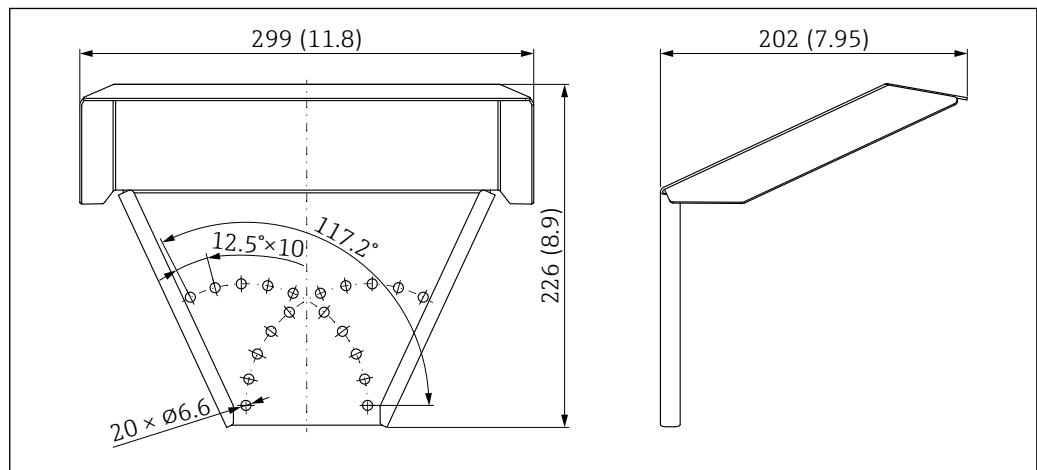

A0015472

■ 45 Размеры. Единица измерения мм (дюйм)

Материал


316L

Код заказа для аксессуаров:
71162242


16.1.2 Монтажный кронштейн для корпуса электроники

Вспомогательное оборудование	Описание
Монтажный кронштейн для корпуса электроники	<p>A</p> <p>B</p> <p style="text-align: right;">A0014793</p> <p>■ 46 Монтажный кронштейн для корпуса электроники, единицы измерения: мм (дюймы)</p> <p>A Настенный монтаж B Монтаж на опору</p> <p>■ Для прибора с датчиком в раздельном исполнении (см. позицию 060 спецификации) монтажный кронштейн входит в комплект поставки. Однако его можно заказать отдельно как аксессуар (код заказа 71102216).</p>

16.1.3 Удлинитель стержня/центрирующее устройство

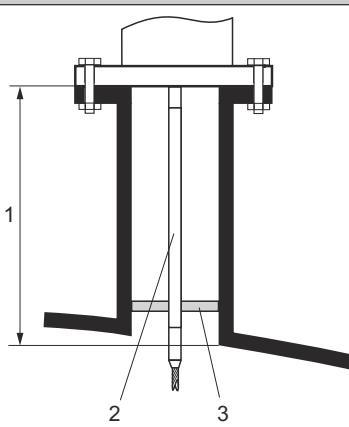Вспомогательное оборудование	Описание																				
Удлинитель стержня/центрирующее устройство HMP40 <ul style="list-style-type: none"> ■ Пригодно для следующих моделей: FMP54 ■ Допустимая температура на нижнем крае патрубка: <ul style="list-style-type: none"> ■ Без центрирующего диска: без ограничений ■ С центрирующим диском: от -40 до +150 °C (от -40 до +302 °F) ■ Дополнительная информация: SD01002F 	 <p>A0013597</p>																				
010 Сертификат:	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>Невзрывоопасная зона</td></tr> <tr> <td>M</td><td>FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22</td></tr> <tr> <td>P</td><td>CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.</td></tr> <tr> <td>S</td><td>FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22</td></tr> <tr> <td>U</td><td>CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2</td></tr> <tr> <td>1</td><td>ATEX II 1G</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ATEX II 1D</td></tr> </table>	A	Невзрывоопасная зона	M	FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22	P	CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.	S	FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22	U	CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2	1	ATEX II 1G	2	ATEX II 1D						
A	Невзрывоопасная зона																				
M	FM DIP, класс II, раздел 1, группа E-G N.I., зона 21, 22																				
P	CSA DIP, класс II, раздел 1, группа G + угольная пыль N.I.																				
S	FM, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2, 20, 21, 22																				
U	CSA, класс I, II, III, раздел 1, группа A-G N.I., зона 0, 1, 2																				
1	ATEX II 1G																				
2	ATEX II 1D																				
020 Удлинительный стержень, высота патрубка:	<table border="1"> <tr> <td>1</td><td>115 мм; от 150 до 250 мм / от 6 до 10 дюймов</td></tr> <tr> <td>2</td><td>215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов</td></tr> <tr> <td>3</td><td>315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов</td></tr> <tr> <td>4</td><td>415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP</td></tr> </table>	1	115 мм; от 150 до 250 мм / от 6 до 10 дюймов	2	215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов	3	315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов	4	415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов	9	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP										
1	115 мм; от 150 до 250 мм / от 6 до 10 дюймов																				
2	215 мм; от 250 до 350 мм/от 10 до 14 дюймов																				
3	315 мм; от 350 до 450 мм/от 14 до 18 дюймов																				
4	415 мм; от 450 до 550 мм/от 18 до 22 дюймов																				
9	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP																				
030 Центрирующий диск:	<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>Не выбрано</td></tr> <tr> <td>B</td><td>DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>C</td><td>DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>D</td><td>DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>E</td><td>DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>G</td><td>DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>H</td><td>DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>J</td><td>DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>K</td><td>DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS</td></tr> <tr> <td>Y</td><td>Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP</td></tr> </table>	A	Не выбрано	B	DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS	C	DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS	D	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS	E	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS	G	DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS	H	DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS	J	DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS	K	DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS	Y	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP
A	Не выбрано																				
B	DN40/1½ дюйма, внутренний диаметр от 40 до 45 мм, PPS																				
C	DN50/2 дюйма, внутренний диаметр от 50 до 57 мм, PPS																				
D	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 80 до 85 мм, PPS																				
E	DN80/3 дюйма, внутренний диаметр от 76 до 78 мм, PPS																				
G	DN100/4 дюйма, внутренний диаметр от 100 до 110 мм, PPS																				
H	DN150/6 дюймов, внутренний диаметр от 152 до 164 мм, PPS																				
J	DN200/8 дюймов, внутренний диаметр от 210 до 215 мм, PPS																				
K	DN250/10 дюймов, внутренний диаметр от 253 до 269 мм, PPS																				
Y	Специальное исполнение, ожидается указание номера TSP																				


16.1.4 Монтажный комплект, изолированный

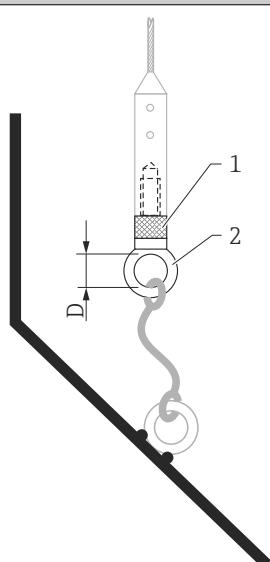Вспомогательное оборудование	Описание
<p>Монтажный комплект, изолированный Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	 <p>A0013586</p> <p>■ 47 Состав поставки монтажного комплекта:</p> <p>1 Изоляционная муфта 2 Рым-болт</p> <p>Для фиксации тросовых зондов с целью их надежной изоляции. Максимальная рабочая температура: 150 °C (300 °F)</p> <p>Для тросовых зондов 4 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм) или 6 мм (1/4 дюйма), полиамид > сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диаметр D = 20 мм (0,8 дюйм) ■ Код заказа: 52014249 <p>Для тросовых зондов 6 мм ($\frac{1}{4}$ дюйм) или 8 мм (1/3 дюйма), полиамид > сталь:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Диаметр D = 25 мм (1 дюйм) ■ Код заказа: 52014250 <p>Ввиду риска накопления электростатического заряда изолирующая муфта не подходит для использования во взрывоопасных зонах! В этом случае зонд необходимо закрепить так, чтобы обеспечить его надежное заземление.</p> <p>■ Монтажный комплект также можно заказать сразу вместе с прибором (см. спецификацию Lelevelflex, позиция 620 «Прилагаемые аксессуары», опция PG «Монтажный комплект, изолированный, для тросовых зондов»).</p>

16.1.5 Центрирующая звездочка

Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка PEEK Ø 48–95 мм Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	<p>A0014576</p> <p>Центрирующая звездочка пригодна для зондов с диаметром стержня 16 мм (0,6 дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром от DN50 до DN100. Маркировка облегчает резку по размеру, обеспечивая возможность центрирования по диаметру трубы. См. также руководство по эксплуатации SD02316F.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Материал изготовления центрирующей звездочки: PEEK ▪ Материал крепежных колец: PH15-7Mo (UNS S15700) ▪ Диапазон допустимой рабочей температуры: -60 до +250 °C (-76 до +482 °F) ▪ Код заказа: 71069064 <p>i При использовании центрирующей звездочки в байпасе она должна быть расположена под нижним выходом байпаса. Это необходимо учитывать при выборе длины зонда. Как правило, не допускается монтаж центрирующей звездочки выше 50 мм (1,97 дюйма) от конца зонда. Не рекомендуется вводить выполненную из PEEK центрирующую звездочку в диапазон измерения стержневого зонда.</p> <p>i Центрирующую звездочку из PEEK также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OD). В этом случае звездочка не крепится к стержню стопорными кольцами, а фиксируется на конце стержня зонда болтом с шестигранной головкой (A4-70) и шайбой типа Nord Lock (1.4547).</p>


Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка, PFA</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $\phi 16,4 \text{ мм (0,65 дюйм)}$ ■ $\phi 37 \text{ мм (1,46 дюйм)}$ <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54 	<p>A0014577</p> <p>A Для зонда 8 мм (0,3 дюйм) B Для зондов 12 мм (0,47 дюйм) и 16 мм (0,63 дюйм)</p> <p>Центрирующая звездочка подходит для зондов с диаметром стержня 8 мм (0,3 дюйм), 12 мм (0,47 дюйм) и 16 мм (0,63 дюйм) (в том числе стержневых зондов с покрытием) и может применяться в трубах номинальным диаметром от DN40 до DN50. Также см. руководство по эксплуатации BA00378F/00/A2.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Материал: PFA ■ Диапазон допустимой рабочей температуры: -200 до +250 °C (-328 до +482 °F) ■ Код заказа <ul style="list-style-type: none"> ■ Зонд 8 мм (0,3 дюйм): 71162453 ■ Зонд 12 мм (0,47 дюйм): 71157270 ■ Зонд 16 мм (0,63 дюйм): 71069065 <p>■ Центрирующую звездочку из PFA также можно заказать вместе с прибором (см. спецификацию Levelflex, позиция 610 «Встроенные аксессуары», опция OE).</p>

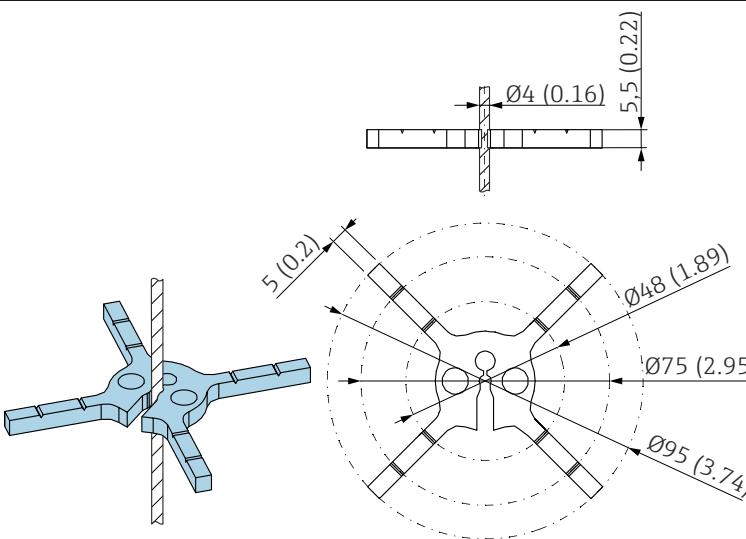
Аксессуары	Описание
<p>Центрирующая звездочка PEEK, Ø 48 до 95 мм (1,9 до 3,7 дюйм) Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP52 ■ FMP54 	 <p>Technical drawing showing the dimensions of the centering star assembly. The star has a central hole Ø4 (0.16), a total height of 5.5 (0.22), a thickness of 5 (0.2), an outer diameter of Ø48 (1.89), an inner bore of Ø75 (2.95), and an outer bore of Ø95 (3.74). Part number A0035182 is indicated.</p>

Центрирующая звездочка пригодна для зондов с диаметром троса 4 мм ($\frac{1}{6}$ дюйм) (в том числе тросовых зондов с покрытием). См. также руководство по эксплуатации SD01961F.


- Материал: PEEK
- Диапазон допустимой рабочей температуры: -60 до +250 °C (-76 до +482 °F)
- Код заказа
 - 71373490 (1 шт.)
 - 71373492 (5 шт.)

16.1.6 Центрирующий груз

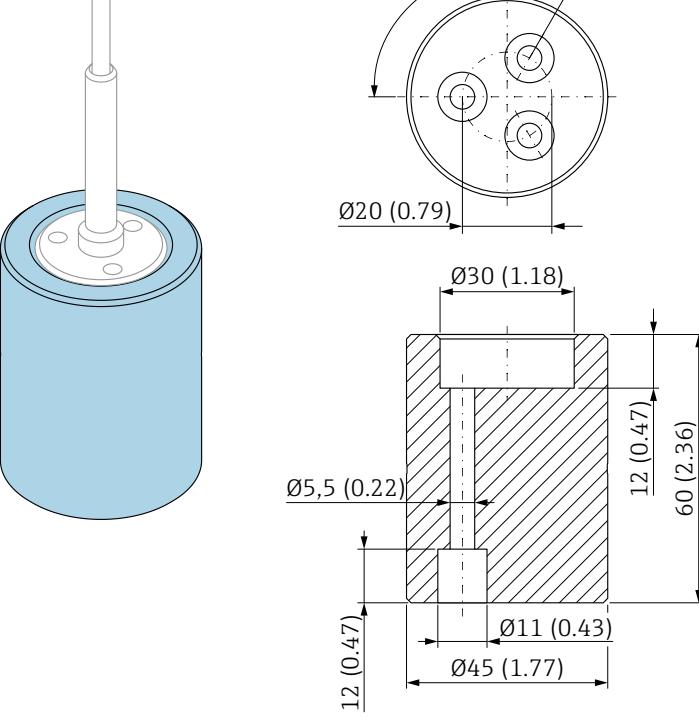Аксессуары	Описание
<p>Центрирующий груз 316L ϕ 45 мм (1,77 дюйм) Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	 <p>Technical drawing of the centering weight. It consists of a cylindrical body with a central vertical tube. The top surface has three circular mounting holes arranged in a triangle, with a 120° angle between them. The outer diameter is Ø20 (0.79). The height of the cylindrical body is 60 (2.36). The central tube has an outer diameter of Ø30 (1.18) and a bore diameter of Ø11 (0.43). The distance from the bottom of the tube to the bottom of the cylinder is 12 (0.47). The distance from the bottom of the cylinder to the top of the tube is also 12 (0.47). The side wall of the cylinder has a thickness of Ø5,5 (0.22).</p> <p>A0038923</p> <p>Центрирующий груз пригоден для зондов с диаметром троса 4 мм ($\frac{1}{8}$ дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром DN50/2 дюйма.</p> <p>Материал: 316L</p> <p>Центрирующий груз можно заказать непосредственно с прибором (спецификация Levelflex) или в виде зонда без присоединения к процессу (спецификация XPF0005-), используя позицию 610 «Встроенные аксессуары», опция OK (для трубы DN50/2 дюйма).</p>

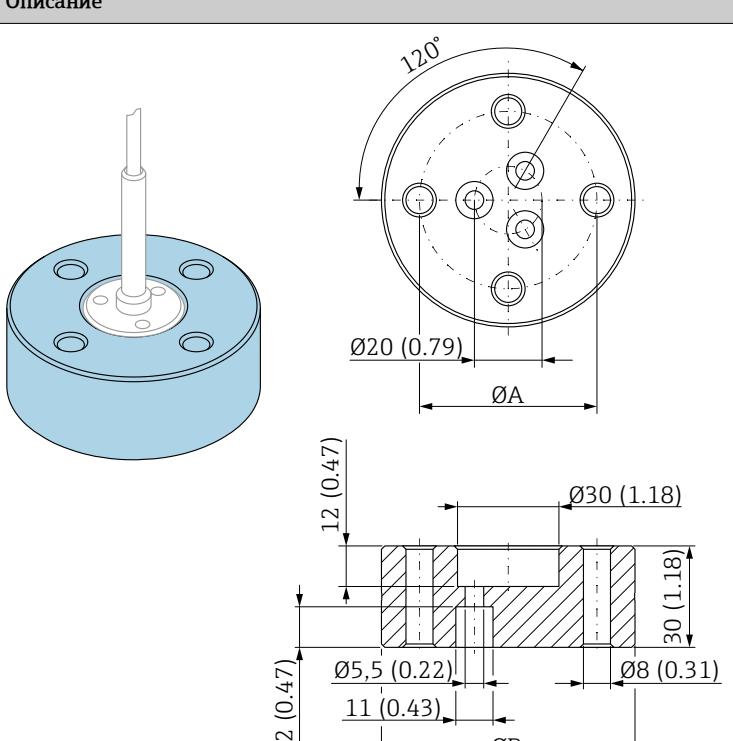Аксессуары	Описание
<p>Центрирующий груз 316L</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ $\phi 75$ мм (2,95 дюйм) ■ $\phi 95$ мм (3,7 дюйм) <p>Пригодно для следующих моделей</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ FMP51 ■ FMP54 	 <p>Technical drawing of the 316L centering weight. The top view shows a circular base with a central vertical rod and six mounting holes. The cross-section shows the internal structure with dimensions: height 12 (0.47), outer diameter ØA, inner diameter ØB, and various internal features like a central tube with diameter Ø30 (1.18) and side slots.</p> <p>Dimensions shown in the drawing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Height: 12 (0.47) Outer diameter: ØA Inner diameter: ØB Central tube diameter: Ø30 (1.18) Side slot width: 30 (1.18) Side slot height: 12 (0.47) Side slot width: Ø5,5 (0.22) Side slot height: 11 (0.43) <p>A0038924</p> <p>ØA = 52,5 мм (2,07 дюйм) для трубопроводов DN80/3 дюйма = 62,5 мм (2,47 дюйм) для трубопроводов DN100/4 дюйма ØB = 75 мм (2,95 дюйм) для трубопроводов DN80/3 дюйма = 95 мм (3,7 дюйм) для трубопроводов DN100/4 дюйма</p> <p>Центрирующий груз пригоден для зондов с диаметром троса 4 мм ($\frac{1}{6}$ дюйм) и может применяться в трубах номинальным диаметром DN80/3 дюйма или DN100/4 дюйма.</p> <p>Материал: 316L</p> <p>Центрирующий груз можно заказать непосредственно с прибором (спецификация Levelflex) или в виде зонда без присоединения к процессу (спецификация XPF0005-), используя позицию 610 «Встроенные аксессуары», опция OL (для трубы DN80/3 дюйма) или OM (для трубы DN100/4 дюйма).</p>

16.1.7 Выносной дисплей FHX50

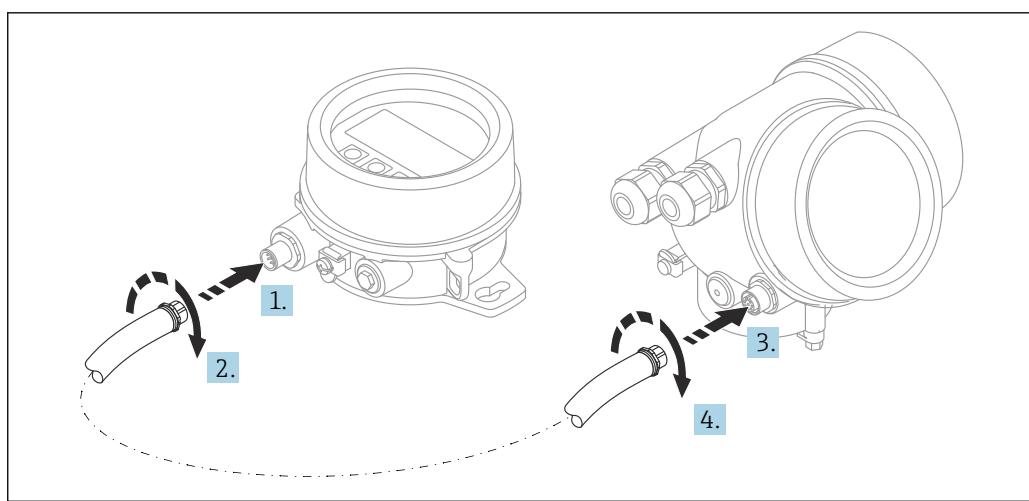

Технические данные

- Материал:
 - пластик РВТ;
 - 316L/1.4404;
 - Алюминий
- Степень защиты: IP68 / NEMA 6P и IP66 / NEMA 4x
- Подходит для следующих дисплеев:
 - SD02 (кнопочное управление);
 - SD03 (сенсорное управление)
- Соединительный кабель:
 - кабель, поставляемый с прибором, длиной до 30 м (98 фут);
 - приобретаемый отдельно стандартный кабель, длиной до 60 м (196 фут)
- Температура окружающей среды: -40 до 80 °C (-40 до 176 °F)
- Температура окружающей среды (опция): -50 до 80 °C (-58 до 176 °F)⁵⁾

Информация о заказе

- Если требуется использовать дистанционный дисплей, следует заказать прибор в исполнении «Подготовлен для дисплея FHX50». Для FHX50 следует выбрать опцию «Подготовлен для дисплея FHX50» в разделе «Исполнение измерительного прибора».
- Если измерительный прибор не был заказан в исполнении «Подготовлен для дисплея FHX50» и должен быть модернизирован путем установки FHX50, то в разделе «Исполнение измерительного прибора» для FHX50 необходимо заказать версию «Не подготовлен для дисплея FHX50». В этом случае комплект FHX50 будет дополнен комплектом для модернизации. С помощью этого комплекта можно будет подготовить прибор к подключению FHX50.



Для сертифицированных преобразователей применение FHX50 может быть ограничено. Прибор может быть модернизирован путем установки дисплея FHX50 только в том случае, если в списке *Базовые характеристики* («Дисплей, управление»), в указаниях по технике безопасности для взрывоопасных зон (ХА) для данного прибора указана опция «Подготовлен для FHX50».

Кроме того, необходимо свериться с указаниями по технике безопасности (ХА) для FHX50.

Модернизация невозможна для преобразователей, имеющих:

- сертификат на использование в зонах с огнеопасной пылью (сертификат искробезопасности для запыленных зон);
- Тип взрывозащиты Ex nA



Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD01007F).


16.1.8 Защита от перенапряжения

Устройство защиты от избыточного напряжения для приборов с питанием по токовой петле можно заказать вместе с прибором через раздел «Встроенные аксессуары» в структуре заказа изделия.

Устройство защиты от избыточного напряжения может использоваться для устройств с питанием по токовой петле.

- Одноканальные приборы - OVP10
- Двухканальные приборы - OVP20

5) Этот диапазон действителен при том условии, что в параметре 580 «Дополнительные тесты, сертификаты» выбрана опция JN «Температура окружающей среды для преобразователя -50 °C (-58 °F)». Если температура постоянно ниже -40 °C (-40 °F), можно ожидать более высокое число ошибок.

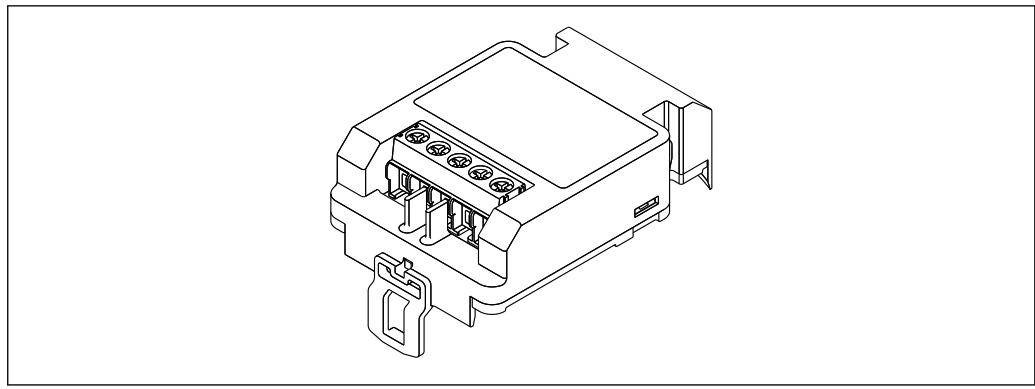

Технические данные

- Сопротивление на канал: $2 \times 0,5 \Omega_{\text{макс.}}$
- Пороговое напряжение постоянного тока: 400 до 700 В
- Пороговое перенапряжение: < 800 В
- Емкость при частоте 1 МГц: < 1,5 пФ
- Номинальный ток утечки (8/20 мкс): 10 кА
- Пригодно для проводников с площадью поперечного сечения: 0,2 до 2,5 мм² (24 до 14 AWG)

В случае модернизации:


- Номер заказа для одноканальных приборов (OVP10): 71128617
- Номер заказа для двухканальных приборов (OVP20): 71128619
- В зависимости от сертификатов преобразователя может быть ограничено использование блока OVP. Прибор может быть переоснащен путем установки блока OVP только при том условии, что опция NA (защита от перенапряжения) присутствует в списке Дополнительные характеристики в указаниях по технике безопасности (ХА) данного прибора.
- Для соблюдения необходимых безопасных дистанций при использовании модуля устройства защиты от избыточного напряжения при модернизации прибора необходимо также заменить крышку корпуса.
В зависимости от типа корпуса подходящую крышку можно заказать, используя следующий номер заказа:
 - Корпус GT18: 71185516
 - Корпус GT19: 71185518
 - Корпус GT20: 71185517



Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD01090F).

16.1.9 Модуль Bluetooth BT10 для приборов HART

Модуль Bluetooth BT10 можно заказать вместе с прибором через раздел спецификации «Встроенные аксессуары».

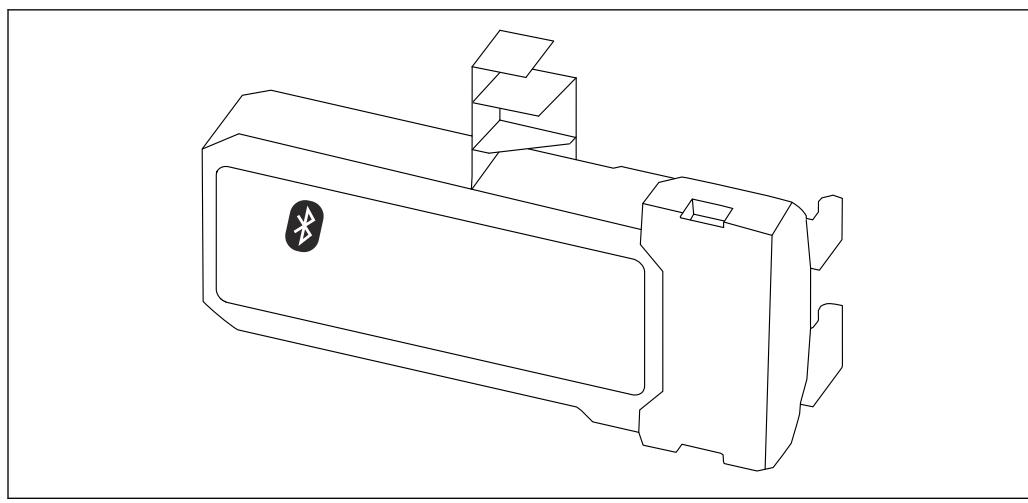

A0036493

Технические данные

- Быстрая и простая настройка с помощью приложения SmartBlue.
- Дополнительные инструменты и переходники не требуются.
- Получение кривой сигнала посредством приложения SmartBlue.
- Передача зашифрованных данных через одно соединение по схеме «точка-точка» (испытано Институтом Фраунгофера) и защита связи через беспроводной интерфейс Bluetooth® с помощью пароля.
- Диапазон в эталонных условиях:
 - > 10 м (33 фут)
- При использовании модуля Bluetooth минимальное напряжение питания прибора увеличивается до 3 В.

В случае модернизации:

- Код заказа: 71377355
- В зависимости от сертификатов преобразователя может быть ограничено использование модуля Bluetooth. Прибор может быть переоснащен путем установки модуля Bluetooth только при том условии, что опция NF (модуль Bluetooth) присутствует в списке *Дополнительные характеристики* в указаниях по технике безопасности (ХА) данного прибора.



Подробные сведения см. в сопроводительной документации (SD02252F).

16.2 Аксессуары для связи

Commubox FXA195 HART

Для искробезопасного исполнения со связью по протоколу HART с FieldCare через интерфейс USB



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация»,
TI00404F

Commubox FXA291

Используется для подключения полевых приборов Endress+Hauser с интерфейсом CDI (Endress+Hauser Common Data Interface) к USB-порту компьютера или ноутбука.

Код заказа: 51516983



Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация»,
TI00405C

Преобразователь контура HART HMX50

Используется для оценки и преобразования динамических переменных процесса HART в аналоговые токовые сигналы или предельные значения.

Код заказа: 71063562

 Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI00429F, и руководство по эксплуатации, BA00371F

Адаптер WirelessHART SWA70

- Используется для беспроводного подключения полевых приборов.
- Адаптер WirelessHART легко встраивается в полевые приборы и существующую инфраструктуру. Он обеспечивает защиту и безопасность передачи данных и поддерживает параллельную работу с другими беспроводными сетями.

 Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA00061S.

Fieldgate FXA42

Fieldgate обеспечивает связь между подключенными приборами с интерфейсами 4–20 mA, Modbus RS485 и Modbus TCP и системой SupplyCare Hosting или SupplyCare Enterprise. Передача сигналов осуществляется по системе Ethernet TCP/IP, WLAN или по системе мобильной связи (UMTS). Доступны различные возможности автоматизации, например интегрированный Веб-ПЛК, OpenVPN и другие функции.

 Для получения подробной информации см. документ «Техническая информация», TI01297S, и руководство по эксплуатации, BA01778S.

SupplyCare Enterprise SCE30B

Программное обеспечение для управления складскими запасами, которое отображает уровень, объем, массу, температуру, давление, плотность и другие параметры резервуаров. Параметры записываются и передаются посредством шлюзов Fieldgate FXA42, Connect Sensor FXA30B или шлюзов других типов.

Сетевое программное обеспечение установлено на локальном сервере, но к нему есть доступ с мобильных терминалов, таких как смартфоны или планшеты.

 Для получения подробной информации см. техническое описание TI01228S и руководство по эксплуатации BA00055S

SupplyCare Hosting SCH30

Программное обеспечение для управления складскими запасами, которое отображает уровень, объем, массу, температуру, давление, плотность и другие параметры резервуаров. Параметры записываются и передаются посредством шлюзов Fieldgate FXA42, Connect Sensor FXA30B или шлюзов других типов.

SupplyCare Hosting служит в качестве хостинга (программное обеспечение как услуга, SaaS). На портале Endress+Hauser пользователь получает данные через Интернет.

 Для получения подробной информации см. техническое описание TI01229S и руководство по эксплуатации BA00050S

Field Xpert SFX350

Field Xpert SFX350 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus в **безопасных зонах**.

 Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S.

Field Xpert SFX370

Field Xpert SFX370 – это промышленный коммуникатор для ввода оборудования в эксплуатацию и его обслуживания. Он обеспечивает эффективную настройку и диагностику устройств HART и FOUNDATION Fieldbus в **взрывобезопасных и взрывоопасных зонах**.

 Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации BA01202S.

16.3 Аксессуары для обслуживания

DeviceCare SFE100

Конфигурационный инструмент для полевых приборов с интерфейсом HART, PROFIBUS или FOUNDATION Fieldbus.

 Техническая информация TI01134S

FieldCare SFE500

Инструментальное средство для управления парком приборов на основе технологии FDT.

С его помощью можно настраивать все интеллектуальные полевые приборы в системе и управлять ими. Кроме того, получаемая информация о состоянии обеспечивает эффективный мониторинг состояния приборов.

 Техническая информация TI00028S

16.4 Системные компоненты

Регистратор с графическим дисплеем Memograph M

Регистратор данных Memograph M с графическим дисплеем предоставляет информацию обо всех соответствующих переменных процесса. Обеспечивается корректная регистрация измеренных значений, контроль предельных значений и анализ точек измерения. Данные сохраняются во внутренней памяти объемом 256 МБ, на SD-карте или USB-накопителе.

 Техническая информация TI00133R и руководство по эксплуатации BA00247R

RN221N

Активный барьер искрозащиты с блоком питания для безопасного разделения стандартных сигнальных цепей 4 до 20 мА. Поддерживает двунаправленную передачу по протоколу HART.

 Техническая информация TI00073R и руководство по эксплуатации BA00202R

RN221

Блок питания, обеспечивающий питание двух измерительных приборов с 2-проводным подключением (для применения только в безопасной зоне). Возможность двухстороннего обмена данными по протоколу HART с использованием разъемов HART.

 Техническая информация TI00081R и краткое руководство по эксплуатации KA00110R

17 Меню управления

17.1 Обзор меню управления (SmartBlue)

Навигация  SmartBlue

Настройка	→  163
Обозначение прибора	→  163
Режим работы	→  163
Единицы измерения расстояния	→  163
Тип резервуара	→  164
Диаметр трубы	→  164
Уровень в емкости	→  170
Расстояние до верхнего соединения	→  170
Значение диэлектрической постоянной DC	→  171
Группа продукта	→  164
Калибровка пустой емкости	→  165
Калибровка полной емкости	→  166
Уровень	→  167
Раздел фаз	→  172
Расстояние	→  168
Расстояние до раздела фаз	→  173
Качество сигнала	→  169
Подтвердить расстояние	→  173
Текущая карта маски	→  175
Последняя точка маски	→  175

Записать карту помех	→ 175
► Расширенная настройка	→ 178
Статус блокировки	→ 178
Инструментарий статуса доступа	→ 178
Ввести код доступа	→ 179
► Уровень	→ 180
Тип продукта	→ 180
Продукт	→ 180
Технологический процесс	→ 181
Расширенные условия процесса	→ 182
Единица измерения уровня	→ 183
Блокирующая дистанция	→ 183
Коррекция уровня	→ 184
► Раздел фаз	→ 186
Технологический процесс	→ 186
DC значение нижнего слоя	→ 186
Единица измерения уровня	→ 187
Блокирующая дистанция	→ 187
Коррекция уровня	→ 188
Ручной ввод толщины верхнего слоя	→ 188
Измеренная толщина верхнего слоя	→ 189
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 189
Вычисленное значение ДП (DC)	→ 189
Используйте вычисленное значение DC	→ 190

► Линеаризация

→ 193

Тип линеаризации

→ 195

Единицы измерения линеаризации

→ 197

Свободный текст

→ 198

Уровень линеаризованный

→ 198

Раздел фаз линеаризованный

→ 198

Максимальное значение

→ 198

Диаметр

→ 199

Высота заужения

→ 199

Табличный режим

→ 200

Номер таблицы

→ 201

Уровень

→ 201

Уровень

→ 202

Значение вручную

→ 202

Активировать таблицу

→ 202

► Настройки зонда

→ 208

Зонд заземлен

→ 208

Фактическая длина зонда

→ 208

Подтвердить длину зонда

→ 209

► Настройки безопасности

→ 203

Потеря сигнала

→ 203

Настраиваемое значение

→ 203

Линейный рост/спад

→ 204

Блокирующая дистанция

→ 183

► Токовый выход 1 до 2

→ 211

Назначить токовый выход

→ 211

Диапазон тока

→ 212

Фиксированное значение тока

→ 213

Выход демпфирования

→ 213

Режим отказа

→ 214

Ток при отказе

→ 214

Выходной ток 1 до 2

→ 215

► Релейный выход

→ 216

Функция релейного выхода

→ 216

Назначить статус

→ 217

Назначить предельное значение

→ 217

Назначить действие диагн. событию

→ 218

Значение включения

→ 218

Задержка включения

→ 219

Значение выключения

→ 220

Задержка выключения

→ 220

Режим отказа

→ 220

Статус переключателя

→ 221

Инвертировать выходной сигнал

→ 221

⌚ Диагностика

→ 234

Текущее сообщение диагностики

→ 234

Метка времени

→ 234

Предыдущее диагн. сообщение

→ 234

Метка времени

→ 235

Время работы после перезапуска	→ 235
Время работы	→ 228
► Перечень сообщений диагностики	→ 236
Диагностика 1 до 5	→ 236
Метка времени 1 до 5	→ 236
► Измеренное значение	→ 241
Расстояние	→ 168
Уровень линеаризованный	→ 198
Расстояние до раздела фаз	→ 173
Раздел фаз линеаризованный	→ 198
Толщина верхнего слоя	→ 243
Выходной ток 1 до 2	→ 215
Измеряемый ток 1	→ 243
Напряжение на клеммах 1	→ 244
► Информация о приборе	→ 238
Обозначение прибора	→ 238
Серийный номер	→ 238
Версия программного обеспечения	→ 238
Название прибора	→ 238
Заказной код прибора	→ 239
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 239
Версия прибора	→ 239
ID прибора	→ 239

Тип прибора	→ 240
ID производителя	→ 240
► Моделирование	→ 249
Назначить переменную измерения	→ 250
Значение переменной тех. процесса	→ 250
Моделир. токовый выход 1 до 2	→ 251
Значение токового выхода 1 до 2	→ 251
Моделирование вых. сигнализатора	→ 251
Статус переключателя	→ 251
Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 252

17.2 Обзор меню управления (дисплей)

Навигация

Меню управления

Language	
▶ Настройка	→ 163
Обозначение прибора	→ 163
Режим работы	→ 163
Единицы измерения расстояния	→ 163
Тип резервуара	→ 164
Диаметр трубы	→ 164
Уровень в емкости	→ 170
Расстояние до верхнего соединения	→ 170
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 171
Группа продукта	→ 164
Калибровка пустой емкости	→ 165
Калибровка полной емкости	→ 166
Уровень	→ 167
Раздел фаз	→ 172
Расстояние	→ 168
Расстояние до раздела фаз	→ 173
Качество сигнала	→ 169
▶ Кarta маски	→ 177
Подтвердить расстояние	→ 177
Последняя точка маски	→ 177

Записать карту помех	→ 177
Расстояние	→ 177
► Расширенная настройка	→ 178
Статус блокировки	→ 178
Отображение статуса доступа	→ 179
Ввести код доступа	→ 179
► Уровень	→ 180
Тип продукта	→ 180
Продукт	→ 180
Технологический процесс	→ 181
Расширенные условия процесса	→ 182
Единица измерения уровня	→ 183
Блокирующая дистанция	→ 183
Коррекция уровня	→ 184
► Раздел фаз	→ 186
Технологический процесс	→ 186
DC значение нижнего слоя	→ 186
Единица измерения уровня	→ 187
Блокирующая дистанция	→ 187
Коррекция уровня	→ 188
► Автоматическое вычисление DC	→ 191
Ручной ввод толщины верхнего слоя	→ 191
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 191
Используйте вычисленное значение DC	→ 191

▶ Линеаризация	→ 193
Тип линеаризации	→ 195
Единицы измерения линеаризации	→ 197
Свободный текст	→ 198
Максимальное значение	→ 198
Диаметр	→ 199
Высота заужения	→ 199
Табличный режим	→ 200
▶ Редактировать таблицу	
Уровень	
Значение вручную	
Активировать таблицу	→ 202
▶ Настройки безопасности	→ 203
Потеря сигнала	→ 203
Настраиваемое значение	→ 203
Линейный рост/спад	→ 204
Блокирующая дистанция	→ 183
▶ Подтверждение SIL/WHG	→ 206
▶ Деактивировать SIL/WHG	→ 207
Сбросить защиту от записи	→ 207
Неверный код	→ 207

► Настройки зонда	→ 208
Зонд заземлен	→ 208
► Коррекция длины зонда	→ 210
Подтвердить длину зонда	→ 210
Фактическая длина зонда	→ 210
► Токовый выход 1 до 2	→ 211
Назначить токовый выход	→ 211
Диапазон тока	→ 212
Фиксированное значение тока	→ 213
Выход демпфирования	→ 213
Режим отказа	→ 214
Ток при отказе	→ 214
Выходной ток 1 до 2	→ 215
► Релейный выход	→ 216
Функция релейного выхода	→ 216
Назначить статус	→ 217
Назначить предельное значение	→ 217
Назначить действие диагн. событию	→ 218
Значение включения	→ 218
Задержка включения	→ 219
Значение выключения	→ 220
Задержка выключения	→ 220
Режим отказа	→ 220
Статус переключателя	→ 221
Инвертировать выходной сигнал	→ 221

► Дисплей

→ 222

Language

→ 222

Форматировать дисплей

→ 222

Значение 1 до 4 дисплей

→ 224

Количество знаков после запятой
1 до 4

→ 224

Интервал отображения

→ 225

Демпфирование отображения

→ 225

Заголовок

→ 225

Текст заголовка

→ 226

Разделитель

→ 226

Числовой формат

→ 226

Меню десятичных знаков

→ 226

Подсветка

→ 227

Контрастность дисплея

→ 227

**► Резервная конфигурация на
дисплее**

→ 228

Время работы

→ 228

Последнее резервирование

→ 228

Управление конфигурацией	→ 228
Результат сравнения	→ 229
► Администрирование	→ 231
► Определить новый код доступа	→ 233
Определить новый код доступа	→ 233
Подтвердите код доступа	→ 233
Сброс параметров прибора	→ 231
⌚ Диагностика	→ 234
Текущее сообщение диагностики	→ 234
Предыдущее диагн. сообщение	→ 234
Время работы после перезапуска	→ 235
Время работы	→ 228
► Перечень сообщений диагностики	→ 236
Диагностика 1 до 5	→ 236
► Журнал событий	→ 237
Опции фильтра	
► Список событий	→ 237
► Информация о приборе	→ 238
Обозначение прибора	→ 238
Серийный номер	→ 238
Версия программного обеспечения	→ 238
Название прибора	→ 238
Заказной код прибора	→ 239
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 239

Версия прибора	→ 239
ID прибора	→ 239
Тип прибора	→ 240
ID производителя	→ 240
► Измеренное значение	→ 241
Расстояние	→ 168
Уровень линеаризованный	→ 198
Расстояние до раздела фаз	→ 173
Раздел фаз линеаризованный	→ 198
Толщина верхнего слоя	→ 243
Выходной ток 1 до 2	→ 215
Измеряемый ток 1	→ 243
Напряжение на клеммах 1	→ 244
► Регистрация данных	→ 245
Назначить канал 1 до 4	→ 245
Интервал регистрации данных	→ 246
Очистить данные архива	→ 246
► Показать канал 1 до 4	→ 247
► Моделирование	→ 249
Назначить переменную измерения	→ 250
Значение переменной тех. процесса	→ 250
Моделир. токовый выход 1 до 2	→ 251
Значение токового выхода 1 до 2	→ 251
Моделирование вых. сигнализатора	→ 251

Статус переключателя	→ 251
Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 252
► Проверка прибора	→ 253
Начать проверку прибора	→ 253
Результат проверки прибора	→ 253
Время последней проверки	→ 253
Сигнал уровня	→ 254
Нормирующий сигнал	→ 254
Сигнал раздела фаз	→ 254

17.3 Обзор меню управления (программное обеспечение)

Навигация



Меню управления

Настройка	→ 163
Обозначение прибора	→ 163
Режим работы	→ 163
Единицы измерения расстояния	→ 163
Тип резервуара	→ 164
Диаметр трубы	→ 164
Группа продукта	→ 164
Калибровка пустой емкости	→ 165
Калибровка полной емкости	→ 166
Уровень	→ 167
Расстояние	→ 168
Качество сигнала	→ 169
Уровень в емкости	→ 170
Расстояние до верхнего соединения	→ 170
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 171
Раздел фаз	→ 172
Расстояние до раздела фаз	→ 173
Подтвердить расстояние	→ 173
Текущая карта маски	→ 175
Последняя точка маски	→ 175

Записать карту помех	→ 175
► Расширенная настройка	→ 178
Статус блокировки	→ 178
Инструментарий статуса доступа	→ 178
Ввести код доступа	→ 179
► Уровень	→ 180
Тип продукта	→ 180
Продукт	→ 180
Технологический процесс	→ 181
Расширенные условия процесса	→ 182
Единица измерения уровня	→ 183
Блокирующая дистанция	→ 183
Коррекция уровня	→ 184
► Раздел фаз	→ 186
Технологический процесс	→ 186
DC значение нижнего слоя	→ 186
Единица измерения уровня	→ 187
Блокирующая дистанция	→ 187
Коррекция уровня	→ 188
Ручной ввод толщины верхнего слоя	→ 188
Измеренная толщина верхнего слоя	→ 189
Значение диэлектрической постоянной DC	→ 189
Вычисленное значение ДП (DC)	→ 189
Используйте вычисленное значение DC	→ 190

▶ Линеаризация

→ ↗ 193

Тип линеаризации

→ ↗ 195

Единицы измерения линеаризации

→ ↗ 197

Свободный текст

→ ↗ 198

Уровень линеаризованный

→ ↗ 198

Раздел фаз линеаризованный

→ ↗ 198

Максимальное значение

→ ↗ 198

Диаметр

→ ↗ 199

Высота заужения

→ ↗ 199

Табличный режим

→ ↗ 200

Номер таблицы

→ ↗ 201

Уровень

→ ↗ 201

Уровень

→ ↗ 202

Значение вручную

→ ↗ 202

Активировать таблицу

→ ↗ 202

▶ Настройки безопасности

→ ↗ 203

Потеря сигнала

→ ↗ 203

Настраиваемое значение

→ ↗ 203

Линейный рост/спад

→ ↗ 204

Блокирующая дистанция

→ ↗ 183

▶ Подтверждение SIL/WHG

→ ↗ 206

▶ Деактивировать SIL/WHG

→ ↗ 207

Сбросить защиту от записи

→ ↗ 207

Неверный код

→ ↗ 207

► Настройки зонда	→ 208
Зонд заземлен	→ 208
Фактическая длина зонда	→ 208
Подтвердить длину зонда	→ 209
► Токовый выход 1 до 2	→ 211
Назначить токовый выход	→ 211
Диапазон тока	→ 212
Фиксированное значение тока	→ 213
Выход демпфирования	→ 213
Режим отказа	→ 214
Ток при отказе	→ 214
Выходной ток 1 до 2	→ 215
► Релейный выход	→ 216
Функция релейного выхода	→ 216
Назначить статус	→ 217
Назначить предельное значение	→ 217
Назначить действие диагн. события	→ 218
Значение включения	→ 218
Задержка включения	→ 219
Значение выключения	→ 220
Задержка выключения	→ 220
Режим отказа	→ 220
Статус переключателя	→ 221
Инвертировать выходной сигнал	→ 221

► Дисплей	→ 222
Language	→ 222
Форматировать дисплей	→ 222
Значение 1 до 4 дисплей	→ 224
Количество знаков после запятой 1 до 4	→ 224
Интервал отображения	→ 225
Демпфирование отображения	→ 225
Заголовок	→ 225
Текст заголовка	→ 226
Разделитель	→ 226
Числовой формат	→ 226
Меню десятичных знаков	→ 226
Подсветка	→ 227
Контрастность дисплея	→ 227
► Резервная конфигурация на дисплее	→ 228
Время работы	→ 228
Последнее резервирование	→ 228
Управление конфигурацией	→ 228

Состояние резервирования	→ 229
Результат сравнения	→ 229
► Администрирование	→ 231
Определить новый код доступа	
Сброс параметров прибора	→ 231
↳ Диагностика	→ 234
Текущее сообщение диагностики	→ 234
Метка времени	→ 234
Предыдущее диагн. сообщение	→ 234
Метка времени	→ 235
Время работы после перезапуска	→ 235
Время работы	→ 228
► Перечень сообщений диагностики	→ 236
Диагностика 1 до 5	→ 236
Метка времени 1 до 5	→ 236
► Информация о приборе	→ 238
Обозначение прибора	→ 238
Серийный номер	→ 238
Версия программного обеспечения	→ 238
Название прибора	→ 238
Заказной код прибора	→ 239
Расширенный заказной код 1 до 3	→ 239
Версия прибора	→ 239
ID прибора	→ 239

Тип прибора	→ 240
ID производителя	→ 240
► Измеренное значение	→ 241
Расстояние	→ 168
Уровень линеаризованный	→ 198
Расстояние до раздела фаз	→ 173
Раздел фаз линеаризованный	→ 198
Толщина верхнего слоя	→ 243
Выходной ток 1 до 2	→ 215
Измеряемый ток 1	→ 243
Напряжение на клеммах 1	→ 244
► Регистрация данных	→ 245
Назначить канал 1 до 4	→ 245
Интервал регистрации данных	→ 246
Очистить данные архива	→ 246
► Моделирование	→ 249
Назначить переменную измерения	→ 250
Значение переменной тех. процесса	→ 250
Моделир. токовый выход 1 до 2	→ 251
Значение токового выхода 1 до 2	→ 251
Моделирование вых. сигнализатора	→ 251
Статус переключателя	→ 251
Симулир. аварийного сигнала прибора	→ 252

▶ Проверка прибора	→ 253
Начать проверку прибора	→ 253
Результат проверки прибора	→ 253
Время последней проверки	→ 253
Сигнал уровня	→ 254
Нормирующий сигнал	→ 254
Сигнал раздела фаз	→ 254
▶ Heartbeat	→ 255

17.4 Меню "Настройка"



- : Указывает, как перейти к параметру с помощью блока выносного дисплея.
- : Указывает, как перейти к параметру с помощью управляющих программ (например, FieldCare).
- : Обозначает параметр, который можно заблокировать кодом доступа.

Навигация

Настройка



Обозначение прибора

Навигация

Настройка → Обозначение

Описание

Введите название точки измерения в целях быстрой идентификации прибора на площадке.

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (32)



Режим работы

Навигация

Настройка → Режим работы

Требование

Для прибора предусмотрен пакет прикладных программ «Измерение уровня границы раздела фаз» (доступен для исполнений FMP51, FMP52, FMP54)⁶⁾.

Описание

Выберите режим работы.

Выбор

- Уровень
- Раздел фаз + емкостной *
- Раздел фаз

Заводские настройки

FMP51/FMP52/FMP54: Уровень



Единицы измерения расстояния

Навигация

Настройка → Ед. изм. расст.

Описание

Используется для базовой калибровки (Пустой/Полный).

Выбор

Единицы СИ

- mm
- m

Американские единицы измерения

- ft
- in

6) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).
* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Тип резервуара**Навигация**

Настройка → Тип резервуара

Требование

Тип продукта (→ 180) = Жидкость

Описание

Выберите тип резервуара.

Выбор

- Металлическая емкость
- Байпас / выносная колонка
- Неметаллическая емкость
- Монтаж снаружи
- Коаксиал

Заводские настройки

Зависит от зонда

Дополнительная информация

- Состав опций зависит от используемого зонда: некоторые из перечисленных опций могут быть недоступны и могут предоставляться дополнительные опции.
- Для коаксиальных зондов и зондов с металлической центральной шайбой параметр параметр **Тип резервуара** согласуется с типом зонда и не может быть изменен.

Диаметр трубы**Навигация**

Настройка → Диаметр трубы

Требование

- **Тип резервуара** (→ 164) = Байпас / выносная колонка
- Зонд имеет покрытие.

Описание

Укажите диаметр байпасса или успокоительной трубы.

Ввод данных пользователем

0 до 9,999 м

Группа продукта**Навигация**

Настройка → Группа продукта

Требование

- Для FMP51/FMP52/FMP54/FMP55: **Режим работы** (→ 163) = Уровень
- **Тип продукта** (→ 180) = Жидкость

Описание

Выберите группу среды.

Выбор

- Продукт
- Водный раствор ($DC \geq 4$)

Дополнительная информация

Этот параметр рамочно определяет диэлектрическую проницаемость (ДП) среды. Для более точного указания ДП используйте параметр параметр **Продукт** (→ 180).

При установке параметра параметр **Группа продукта** параметр параметр **Продукт** (\rightarrow 180) определяется следующим образом:

Группа продукта	Продукт (\rightarrow 180)
Продукт	Неизвестно
Водный раствор (DC ≥ 4)	DC 4 ... 7

i Параметр параметр **Продукт** можно изменить позднее. Следует учесть, что значение параметра параметр **Группа продукта** при этом не меняется. При анализе сигнала учитывается только параметр параметр **Продукт**.

i При малых значениях диэлектрической проницаемости может сократиться диапазон измерения. Подробнее см. в техническом описании (TI) соответствующего прибора.

Калибровка пустой емкости



Навигация

Настройка \rightarrow Калибр. пустого

Описание

Расстояние между присоединением к процессу и минимальным уровнем (0%).


Ввод данных пользователем

Зависит от зонда

Заводские настройки


Зависит от зонда

Дополнительная информация

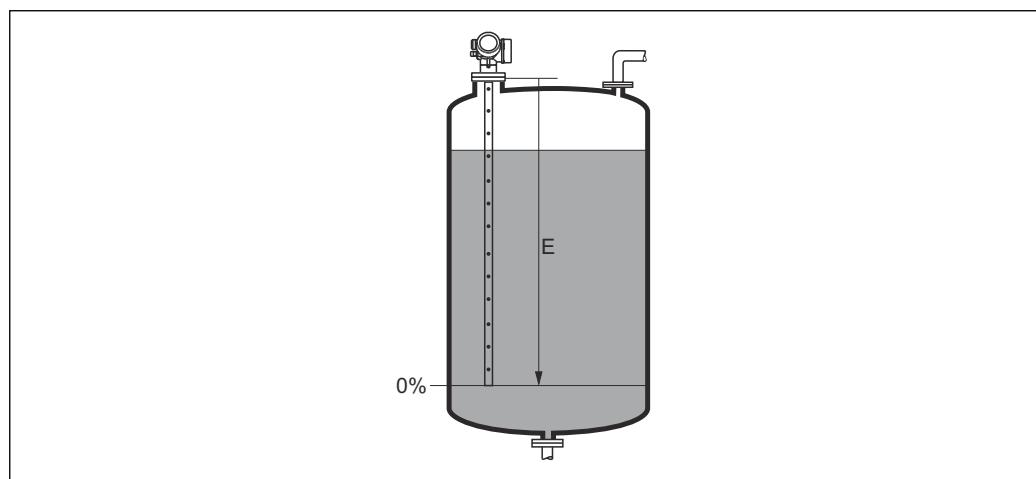

A0013178

48 Калибровка пустой емкости (E) для измерения уровня жидких сред

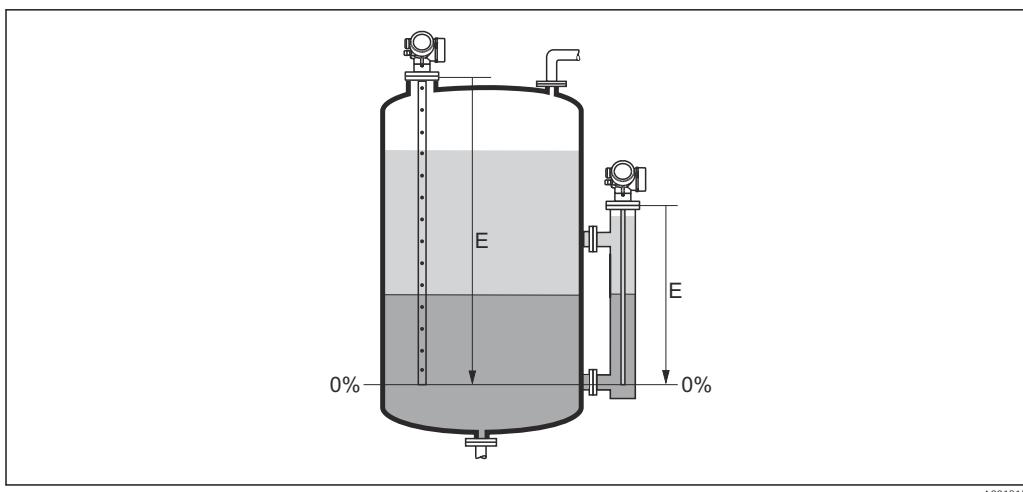

■ 49 Калибровка пустой емкости (*E*) для измерения уровня границы раздела фаз

i В случае измерения уровня границы раздела фаз параметр **Калибровка пустой емкости** действителен и для общего уровня, и для уровня границы раздела фаз.

Калибровка полной емкости



Навигация

Настройка → Калибр. полн емк

Описание

Расстояние между минимальным уровнем (0%) и максимальным уровнем (100%).


Ввод данных пользователем

Зависит от зонда


Заводские настройки

Зависит от зонда

Дополнительная информация

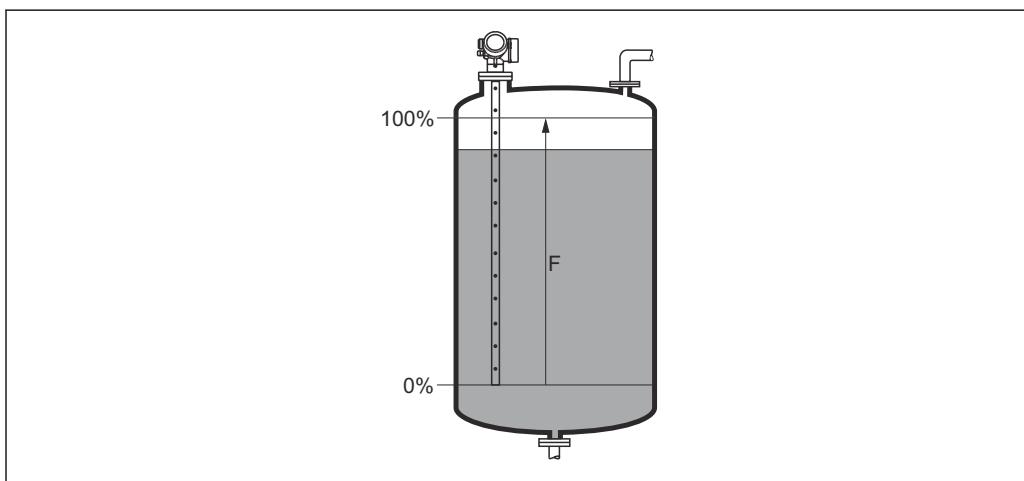

■ 50 Калибровка полной емкости (*F*) для измерения уровня жидкого сред

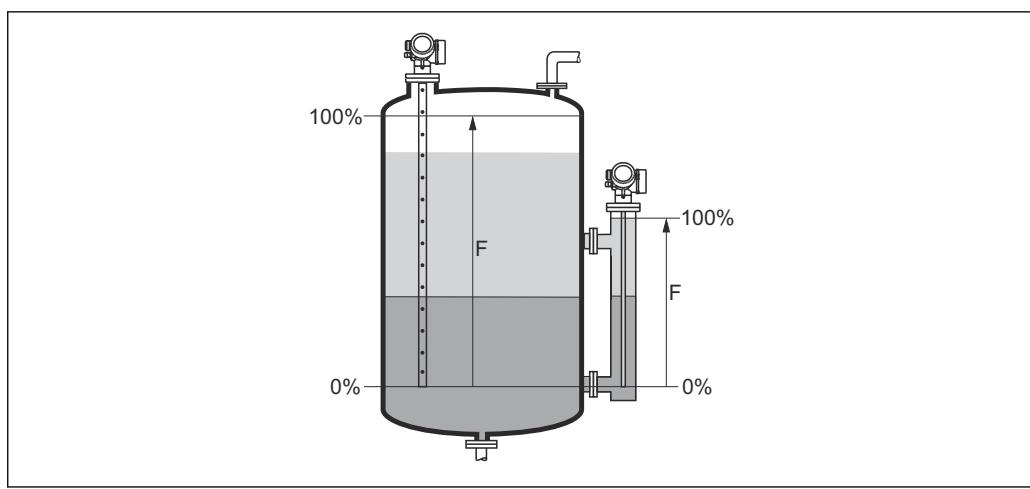

A0013188

■ 51 Калибровка полной емкости (F) для измерения уровня границы раздела фаз

i В случае измерения уровня границы раздела фаз параметр параметр **Калибровка полной емкости** действителен и для общего уровня, и для уровня границы раздела фаз.

Уровень


Навигация

■ ■ Настройка → Уровень

Описание


Отображается измеренный уровень L_L (до линеаризации).

Дополнительная информация

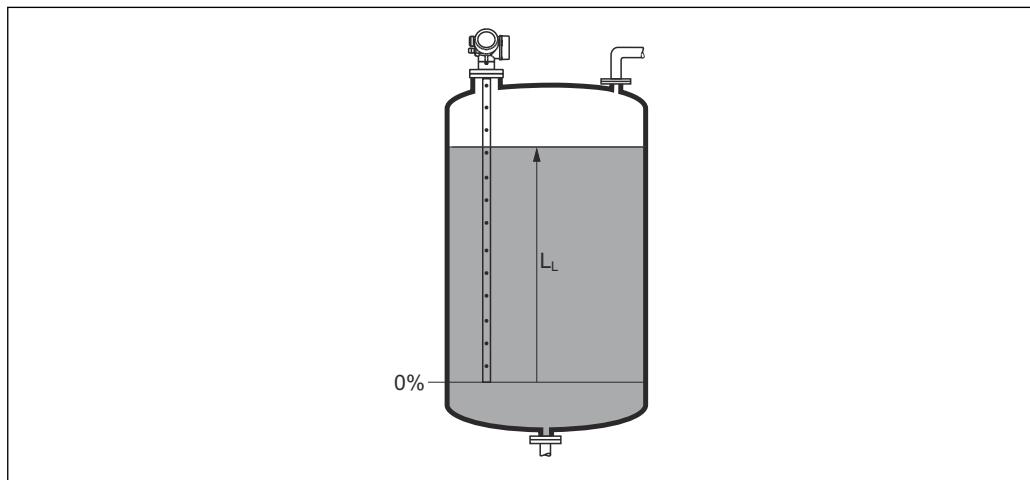

A0013194

■ 52 Уровень при измерении в жидких средах

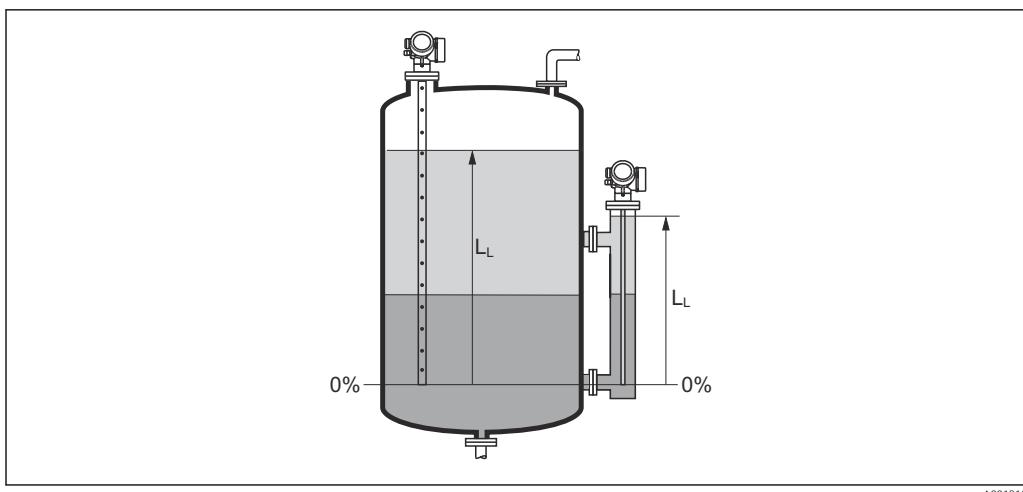

53 Уровень при измерении уровня границы раздела фаз



- Единица измерения задается в параметре параметр **Единица измерения уровня** (\rightarrow 183).
- При измерении уровня границы раздела этот параметр всегда относится к общему уровню.

Расстояние


Навигация

Настройка \rightarrow Расстояние


Описание

Отображается измеренное расстояние D_L между точкой отсчета (нижним краем фланца или резьбового соединения) и уровнем.

Дополнительная информация

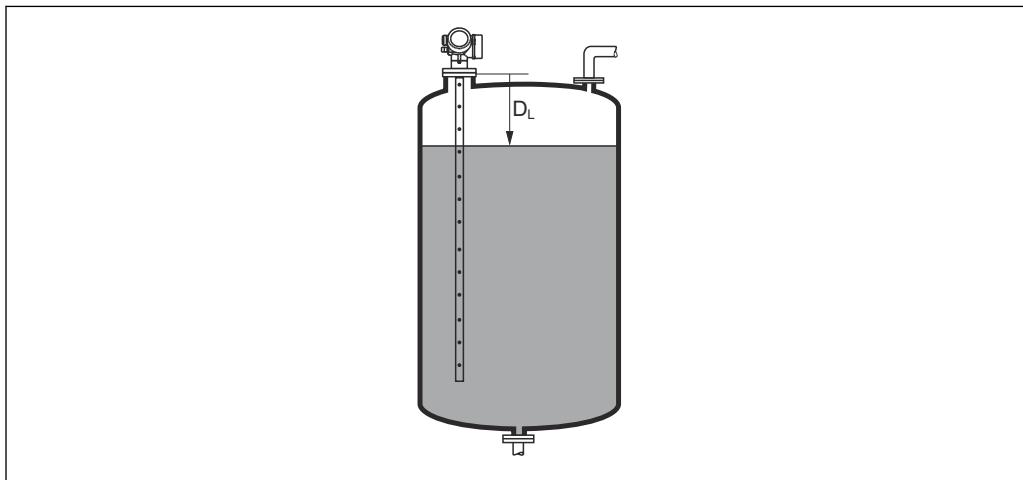

54 Расстояние для измерения в жидкостях средах

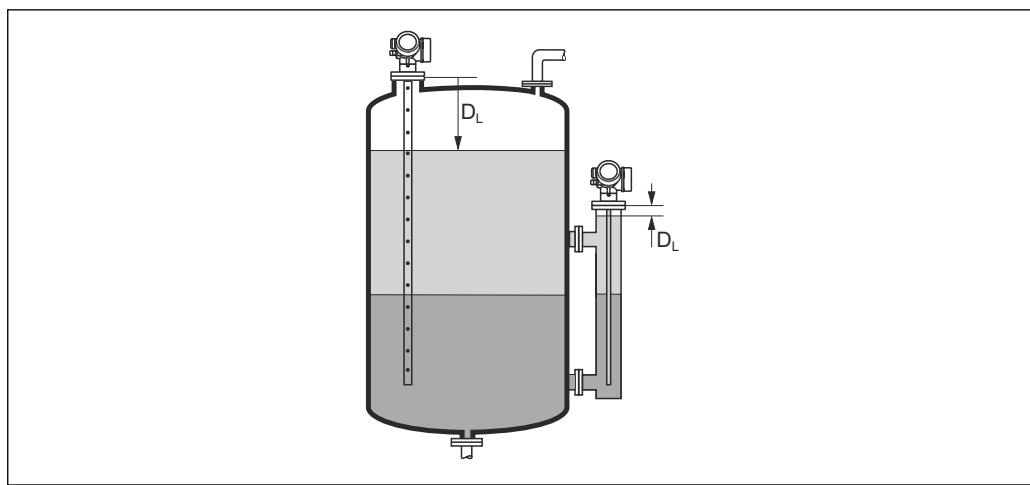

A0013199

55 Расстояние для измерения уровня границы раздела фаз

i Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (\rightarrow 163).

Качество сигнала

Навигация

Настройка \rightarrow Качество сигнала

Описание

Отображается качество проанализированного эхо-сигнала.

Дополнительная информация

Значение опций отображения

- **Сильный**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение по меньшей мере на 10 мВ.

- **Средний**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение по меньшей мере на 5 мВ.

- **Слабый**

Проанализированный эхо-сигнал превышает пороговое значение меньше чем на 5 мВ.

- **Нет сигнала**

Прибор не обнаружил полезный эхо-сигнал.

Качество сигнала, указанное в этом параметре, всегда относится к анализируемому в данный момент эхо-сигналу (эхо-сигналу уровня или границы раздела фаз)⁷⁾ или эхо-сигналу на конце зонда. Чтобы можно было различать эти два показателя, качество эхо-сигнала на конце зонда всегда отображается в скобках.

i При потере эхо-сигнала (**Качество сигнала = Нет сигнала**) прибор формирует следующее сообщение об ошибке:

- F941, для случая Потеря сигнала (\rightarrow 203) = Тревога;
- S941, если в разделе Потеря сигнала (\rightarrow 203) был выбран другой вариант.

7) Из этих двух эхо-сигналов указано значение, качество которого ниже.

Уровень в емкости**Навигация**

Настройка → Уров. в емкости

Требование

Режим работы (→ 163) = Раздел фаз

Описание

В этом параметре указывается, полностью ли заполнен резервуар или байпас.

Выбор

- Частично заполнена
- Полностью заполнена


**Дополнительная
информация****Значение опций**

- Частично заполнена

Прибор осуществляет обнаружение двух эхо-сигналов – эхо-сигнала границы раздела фаз и эхо-сигнала общего уровня.

- Полностью заполнена

Прибор определяет только уровень границы раздела фаз. При выборе этого параметра сигнал верхнего слоя должен находиться в пределах верхней мертвей зоны (UB) для исключения его влияния на анализ.

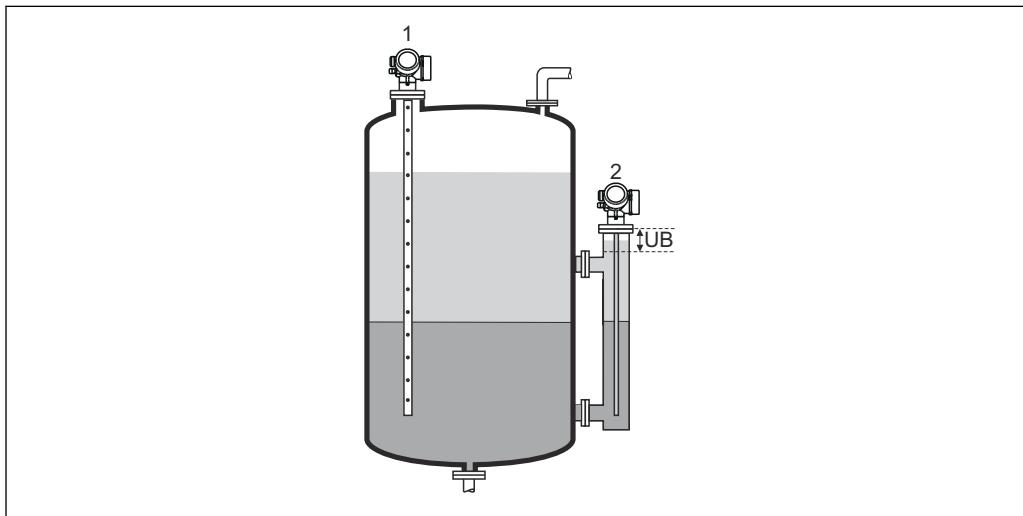

A0013173

1 Частично заполнена

2 Полностью заполнена

UB Верхняя мертвяя зона

Расстояние до верхнего соединения**Навигация**

Настройка → Расст.верхн.соед

ТребованиеВ приборе установлен пакет прикладных программ "Измерение границы раздела фаз"⁸⁾.**Описание**Укажите расстояние D_U до верхнего присоединения.


8) Комплектация изделия: поз. 540 "Пакет прикладных программ", опция ЕВ "Измерение границы раздела фаз"

Ввод данных пользователем 0 до 200 м

Заводские настройки

- При установленном параметре **Уровень в емкости** (\rightarrow 170) = **Частично заполнена**: 0 мм (0 дюйм)
- При установленном параметре **Уровень в емкости** (\rightarrow 170) = **Полностью заполнена**: 250 мм (9,8 дюйм)

Дополнительная информация

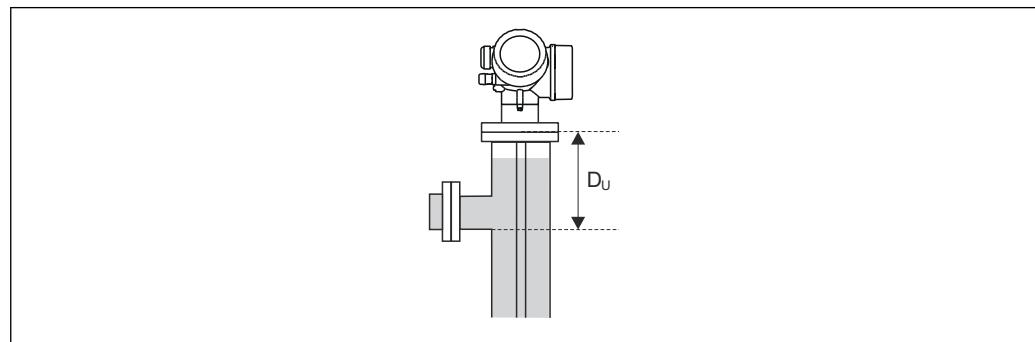

A0013174

Взаимосвязь с параметром параметр "Уровень в емкости"

■ **Уровень в емкости** (\rightarrow 170) = **Частично заполнена**:

В этом случае параметр параметр **Расстояние до верхнего соединения** не влияет на измерение. Соответственно, изменять значение по умолчанию не требуется.

■ **Уровень в емкости** (\rightarrow 170) = **Полностью заполнена**:

В этом случае следует указать расстояние D_U между контрольной точкой и нижним краем верхнего соединения.

Значение диэлектрической постоянной DC



Навигация Настройка \rightarrow Значение DC


Требование Для прибора предусмотрен пакет прикладных программ «Измерение уровня границы раздела фаз»⁹⁾.

Описание Укажите относительную диэлектрическую постоянную ϵ_r верхней среды (DC₁).

Ввод данных пользователем 1,0 до 100

9) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»)

Дополнительная информация

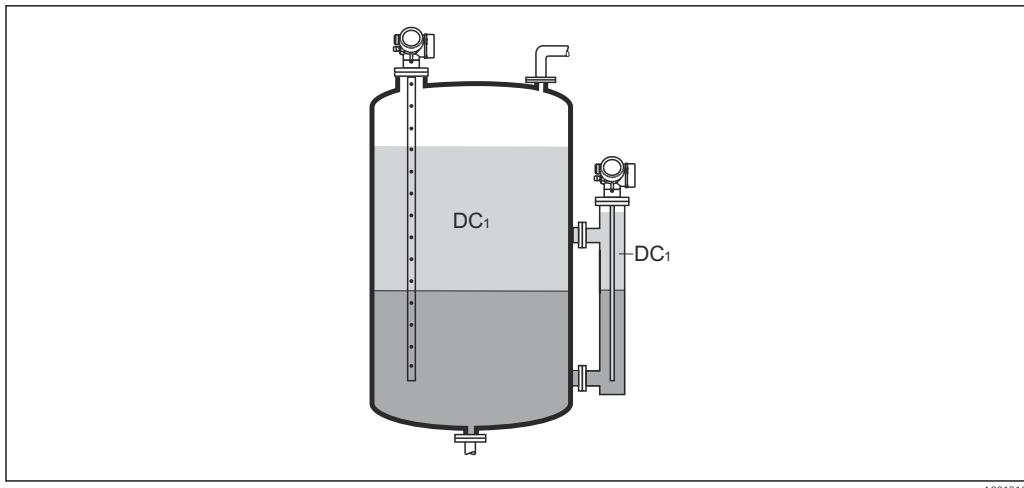

DC1 Относительная диэлектрическая постоянная верхней среды.

i Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего используемых в промышленности, см. в следующих источниках:

- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
- приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с ОС Android и iOS.

Раздел фаз

Навигация

Настройка → Раздел фаз


Требование

Режим работы (→ 163) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Используется для просмотра измеренного уровня границы раздела фаз L_1 (до линеаризации).

Дополнительная информация

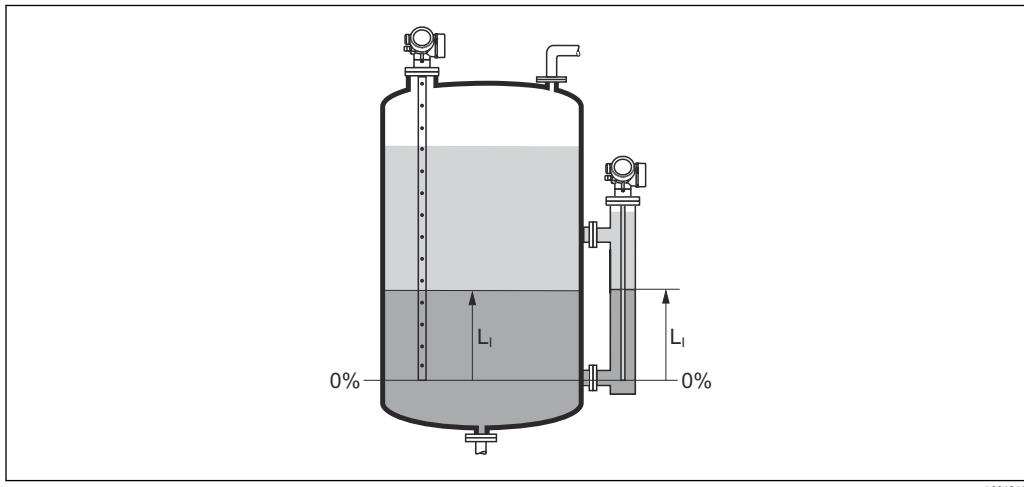

i Единица измерения задается в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→ 183).

Расстояние до раздела фаз

Навигация

 Настройка → Расст до межфазн


Требование

Режим работы (\rightarrow  163) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается измеренное расстояние D_L между контрольной точкой (нижним краем фланца или резьбового присоединения) и границей раздела фаз.

Дополнительная информация

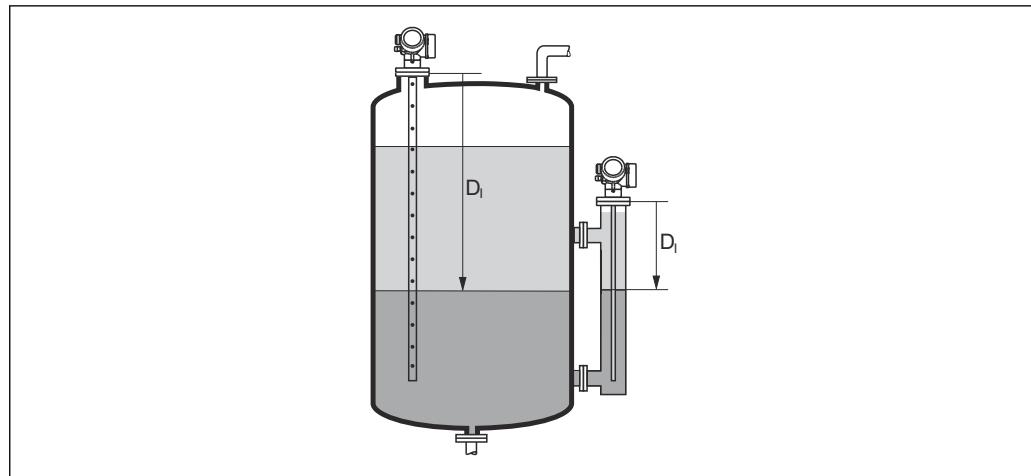

A0013202

 Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (\rightarrow  163).

Подтвердить расстояние



Навигация

 Настройка → Подтв.расстояние

Описание

Укажите, соответствует ли измеренное расстояние фактическому расстоянию.

В соответствии с выбранным вариантом прибор автоматически определяет диапазон сканирования помех.

Выбор

- Вручную
- Расстояние ОК
- Расстояние неизвестно
- Расстояние слишком маленькое *
- Расстояние слишком большое *
- Резервуар опорожнен (пуст)
- Удалить карту помех

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Дополнительная информация

Значение опций

■ Вручную

Эту опцию необходимо выбрать, если диапазон сканирования помех необходимо определить вручную в параметре параметр **Последняя точка маски** (→ 175). В этом случае подтверждение расстояния не требуется.

■ Расстояние OK

Эту опцию следует выбрать в том случае, если измеренное расстояние соответствует фактическому расстоянию. Прибор выполняет сканирование помех.

■ Расстояние неизвестно

Эту опцию следует выбрать, если фактическое расстояние неизвестно. В этом случае произвести сканирование помех невозможно.

■ Расстояние слишком маленькое

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось меньше фактического расстояния. Прибор выполняет поиск следующего эхо-сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**. Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись карты помех, выбрав **Расстояние OK**.

■ Расстояние слишком большое¹⁰⁾

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренное расстояние оказалось больше фактического расстояния. Прибор выполняет корректировку анализа сигнала, после чего возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**. Затем выполняется повторный расчет расстояния, результат выводится на дисплей. Сравнение необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение расстояния не совпадет с фактическим расстоянием. После этого можно запустить запись карты помех, выбрав **Расстояние OK**.

■ Резервуар опорожнен (пуст)

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись карты помех по всему диапазону измерения.

Эту опцию следует выбрать, если резервуар полностью пуст. После этого прибор осуществляет запись сканирования помех по всему диапазону измерения минус **Интервал карты маски к LN**.

■ Заводское маскирование

Выбирается, если необходимо удалить текущую кривую помех (если такая существует). Прибор возвращается к пункту параметр **Подтвердить расстояние**, и новая карта помех может быть записана.

i При управлении с помощью дисплея измеренное расстояние выводится на него вместе с этим параметром (в справочных целях).

i При измерении уровня границы раздела фаз расстояние всегда относится к общему уровню (не к уровню границы раздела фаз).

i Если после вывода сообщения опция **Расстояние слишком маленькое** или опция **Расстояние слишком большое** будет выполнен выход из процедуры обучения без подтверждения расстояния, то карта помех **не** будет записана и процедура обучения прекратится через 60 с.

i Для прибора FMP54 с функцией компенсации газовой фазы (спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EF или EG) записывать карту помех **запрещается**.

10) Доступно только для пункта «Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → параметр **Режим оценки**» = «История за короткий период» или «История длинный период».

Текущая карта маски

Навигация

 Настройка → Тек. карта маски

Описание

Индикация значения расстояния, на протяжении которого выполнялась запись маскирования ранее.

Последняя точка маски

Навигация

 Настройка → Посл. тчк маски

Требование

Подтвердить расстояние (→ [173](#)) = Вручную или Расстояние слишком маленькое

Описание

Ввод новой конечной точки маскирования.

Ввод данных пользователем

0 до 200 000,0 м

Дополнительная информация

В этом параметре задается расстояние, на протяжении которого будет выполняться запись нового маскирования. Расстояние измеряется от контрольной точки, т.е. нижнего края монтажного фланца или резьбового присоединения.

 Для справки вместе с этим параметром отображается значение параметр **Текущая карта маски** (→ [175](#)). Оно соответствует расстоянию, на протяжении которого выполнялась запись маскирования ранее.

Записать карту помех

Навигация

 Настройка → Записать карту

Требование

Подтвердить расстояние (→ [173](#)) = Вручную или Расстояние слишком маленькое

Описание

Запустите запись карты помех.

Выбор

- Нет
- Записать карту помех
- Удалить карту помех

**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Нет**

Карта помех не записывается.

■ Записать карту помех

Карта помех записывается. По завершении записи на дисплее будет отображено новое измеренное расстояние и новый диапазон сканирования помех. При управлении с помощью местного дисплея эти значения необходимо подтвердить нажатием .

■ Удалить карту помех

Карта помех (если она существует) удаляется, и прибор отображает заново рассчитанное измеренное расстояние и диапазон сканирования помех. При управлении с помощью местного дисплея эти значения необходимо подтвердить нажатием .

17.4.1 Мастер "Карта маски"

 Мастер **Карта маски** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все связанные с маскированием параметры находятся непосредственно в меню меню **Настройка** (→ 163).

 В мастер **Карта маски** на модуле дисплея всегда отображаются одновременно два параметра. Верхний параметр можно редактировать, нижний параметр выводится только для справки.

Навигация



Настройка → Карта маски



Подтвердить расстояние

Навигация



Настройка → Карта маски → Подтв.расстояние

Описание



→ 173



Последняя точка маски

Навигация



Настройка → Карта маски → Посл. тчк маски

Описание



→ 175



Записать карту помех

Навигация



Настройка → Карта маски → Записать карту

Описание



→ 175



Расстояние

Навигация



Настройка → Карта маски → Расстояние

Описание



→ 168

17.4.2 Подменю "Расширенная настройка"

Навигация



Настройка → Расшир настройка

Статус блокировки

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Статус блокир-ки

Описание

Обозначает тип активной защиты от записи, имеющей в данный момент наивысший приоритет.

Интерфейс пользователя

- Заблокировано Аппаратно
- Заблокировано SIL
- СТ активный - определенные параметры
- Заблокировано WHG
- Заблокировано Временно

Дополнительная информация

Значение и приоритеты типов защиты от записи

■ Заблокировано Аппаратно (приоритет 1)

Отображается в случае, если активирован DIP-переключатель аппаратной блокировки на главном электронном модуле. Доступ к параметрам для записи заблокирован.

■ Заблокировано SIL (приоритет 2)

Активирован режим SIL. Доступ для записи к соответствующим параметрам заблокирован.

■ Заблокировано WHG (приоритет 3)

Активирован режим WHG. Доступ для записи к соответствующим параметрам заблокирован.

■ Заблокировано Временно (приоритет 4)

Доступ к параметрам для записи временно заблокирован по причине выполнения внутренних процессов (например, при выгрузке/загрузке данных, перезапуске и т. д.). Изменение параметров будет возможно сразу после завершения этих процессов.

Символ отображается на дисплее рядом с теми параметрами, которые защищены от записи и изменение которых невозможно.

Инструментарий статуса доступа

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Инстр стат дост

Описание

Показать код доступа к параметрам с помощью рабочего инструментария.

Дополнительная информация

Уровень доступа можно изменить с помощью параметра параметр **Ввести код доступа** (\rightarrow 179).

Активная дополнительная защита от записи накладывает еще большие ограничения на текущий уровень доступа. Просмотреть состояние защиты от записи можно в параметре параметр **Статус блокировки** (\rightarrow 178).

Отображение статуса доступа

Навигация	 Настройка → Расшир настройка → Отобр.стат.дост.
Требование	Прибор имеет местный дисплей.
Описание	Отображает авторизацию доступа к параметрам через локальный дисплей.
Дополнительная информация	 Уровень доступа можно изменить с помощью параметра параметр Ввести код доступа (→  179).  Активная дополнительная защита от записи накладывает еще большие ограничения на текущий уровень доступа. Просмотреть состояние защиты от записи можно в параметре параметр Статус блокировки (→  178).

Ввести код доступа

Навигация	 Настройка → Расшир настройка → Ввод код доступа
Описание	Введите код доступа для деактивации защиты от записи параметров.
Ввод данных пользователем	0 до 9 999
Дополнительная информация	<ul style="list-style-type: none">■ Для локальной работы необходимо ввести код доступа конкретного клиента, который был определен в параметр Определить новый код доступа (→  231).■ Если введен неправильный код доступа, пользователи сохраняют текущее разрешение доступа.■ Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом . Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ , то данный параметр защищен от записи.■ Если ни одна кнопка не будет нажата в течение 10 минут или пользователь перейдет из режима навигации и редактирования в режим индикации измеренного значения, защищенные от записи параметры будут вновь автоматически заблокированы по прошествии следующих 60 с.  В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

Подменю "Уровень"

 Подменю **Уровень** (\rightarrow 180) отображается только в том случае, если для параметра выбран вариант **Режим работы** (\rightarrow 163) = Уровень

Навигация

 Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Уровень

Тип продукта



Навигация

 Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Уровень \rightarrow Тип продукта

Описание

Укажите тип среды.

Интерфейс пользователя

- Жидкость
- Сыпучие

Заводские настройки

FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55: **Жидкость**

Дополнительная информация

Параметр опция **Сыпучие** отображается только при выбранном параметре **Режим работы** (\rightarrow 163) = Уровень.

 Этот параметр задает значения ряда других параметров и в большой степени определяет анализ сигнала в целом. Ввиду этого, настоятельно рекомендуется **не изменять** заводскую настройку.

Продукт



Навигация

 Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Уровень \rightarrow Продукт

Требование

- Режим работы (\rightarrow 163) = Уровень
- Анализ уровня EOP \neq DC фиксирован

Описание

Укажите диэлектрическую постоянную ϵ_r среды.

Выбор

- Неизвестно
- DC 1,4 ... 1,6
- DC 1,6 ... 1,9
- DC 1,9 ... 2,5
- DC 2,5 ... 4
- DC 4 ... 7
- DC 7 ... 15
- DC > 15

Заводские настройки

В зависимости от параметров Тип продукта (\rightarrow 180) и Группа продукта (\rightarrow 164).

Дополнительная информация

Зависимость «Тип продукта» и «Группа продукта»

Тип продукта (→ 180)	Группа продукта (→ 164)	Продукт
Сыпучие		Неизвестно
Жидкость	Водный раствор (DC ≥ 4)	DC 4 ... 7
	Продукт	Неизвестно

i Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего используемых в промышленности, см. в следующих источниках:

- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
- приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с ОС Android и iOS.

i Если Анализ уровня EOP = DC фиксирован, то в параметр Значение диэлектрической постоянной DC (→ 171) должна быть указана точная диэлектрическая постоянная. Поэтому параметр Продукт в данном случае не применяется.

Технологический процесс



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Технол. процесс

Описание

Ввод типичной скорости изменения уровня.

Выбор

При выбранной опции "Тип продукта" = "Жидкость"

- Очень быстрый > 10 м/мин
- Быстрый > 1 м/мин
- Стандартный > 1 м/мин
- Средний < 10 см/мин
- Медленный < 1 см/мин
- Без фильтра

При выбранной опции "Тип продукта" = "Сыпучие"

- Очень быстрый > 100 м/ч
- Быстрый > 10 м/ч
- Стандартный < 10 м/ч
- Средний < 1 м/ч
- Медленный < 0,1 м/ч
- Без фильтра

Дополнительная информация

Корректировка фильтров анализа сигнала и выравнивание выходного сигнала производится в соответствии с типичной скоростью изменения уровня, определенной в этом параметре:

При установленных параметрах "Режим работы" = "Уровень" и "Тип продукта" = "Жидкость"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 10 м/мин	5
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	14
Средний < 10 см/мин	39

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Медленный < 1 см/мин	76
Без фильтра	< 1

При установленных параметрах "Режим работы" = "Уровень" и "Тип продукта" = "Сыпучие"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 100 м/ч	37
Быстрый > 10 м/ч	37
Стандартный < 10 м/ч	74
Средний < 1 м/ч	146
Медленный < 0,1 м/ч	290
Без фильтра	< 1

При установленном параметре "Режим работы" = "Раздел фаз" или "Раздел фаз + емкостной"

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Очень быстрый > 10 м/мин	5
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	23
Средний < 10 см/мин	47
Медленный < 1 см/мин	81
Без фильтра	2,2

Расширенные условия процесса



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Расшир. условия

Требование

Режим работы (→ 163) = Уровень

Описание

Укажите дополнительные условия процесса (при необходимости).

Выбор

- нет
- нефть/вода конденсат
- Зонд близко ко дну емкости
- Налипания
- Пена>5см

**Дополнительная
информация****Значение опций**

- **нефть/вода конденсат** (только Тип продукта = Жидкость)
Гарантирует обнаружение только общего уровня в двухфазных средах (например, нефти с конденсатом).
- **Зонд близко ко дну емкости** (только для Тип продукта = Жидкость)
Улучшает обнаружение опорожнения резервуара, особенно если зонд установлен рядом с дном резервуара.
- **Налипания**
Усиливает обнаружение Верхняя зона диапазона ЕОР, обеспечивая надежное обнаружение опорожнения, даже если сигнал конца зонда смешен под влиянием налипания.
Обеспечивает надежное обнаружение опорожнения, даже если сигнал конца зонда смешен под влиянием налипания.
- **Пена>5см** (только для Тип продукта = Жидкость)
Оптимизирует анализ сигнала в средах с повышенным пенообразованием.

Единица измерения уровня**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Единица измер-ия

Описание

Выберите единицу измерения уровня.

Выбор*Единицы СИ*

- %
- m
- mm

Американские единицы

- измерения
- ft
- in

**Дополнительная
информация**

Единица измерения уровня может отличаться от единицы измерения расстояния, определенной в параметре параметр Единицы измерения расстояния (→ 163):

- Единица измерения, заданная в параметре параметр Единицы измерения расстояния, используется для базовой калибровки (Калибровка пустой емкости (→ 165) и Калибровка полной емкости (→ 166));
- Единица измерения, заданная в параметре параметр Единица измерения уровня, используется для отображения значения уровня (без линеаризации).

Блокирующая дистанция**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Блок дистанция

Описание

Укажите верхнюю блокирующую дистанцию (UB).

**Ввод данных
пользователем**

0 до 200 м

Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 0 мм (0 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда.

Для приборов FMP51/FMP52/FMP54 с прикладным пакетом **Измерение уровня границы раздела фаз**¹¹⁾ и для прибора FMP55:
100 мм (3,9 дюйм) для антенн всех типов.

Дополнительная информация

Сигналы в пределах верхней блокирующей дистанции анализируются только в том случае, если они находились за пределами блокирующей дистанции при включении прибора и переместились в пределы блокирующей дистанции вследствие изменения уровня в процессе работы. Сигналы, которые уже находятся в пределах блокирующей дистанции при включении прибора, игнорируются.


i Такое поведение действительно только при соблюдении следующих двух условий:

- Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = **История за короткий период** или **История длинный период**;
- Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC= **Включено**, **Без коррекции** или **Внешняя коррекция**.

Если одно из этих условий не соблюдается, сигналы в пределах блокирующей дистанции всегда игнорируются.

i Другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в разделе параметр **Режим определения блокирующей дистанции**.

i При необходимости другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в сервисном центре Endress+Hauser.

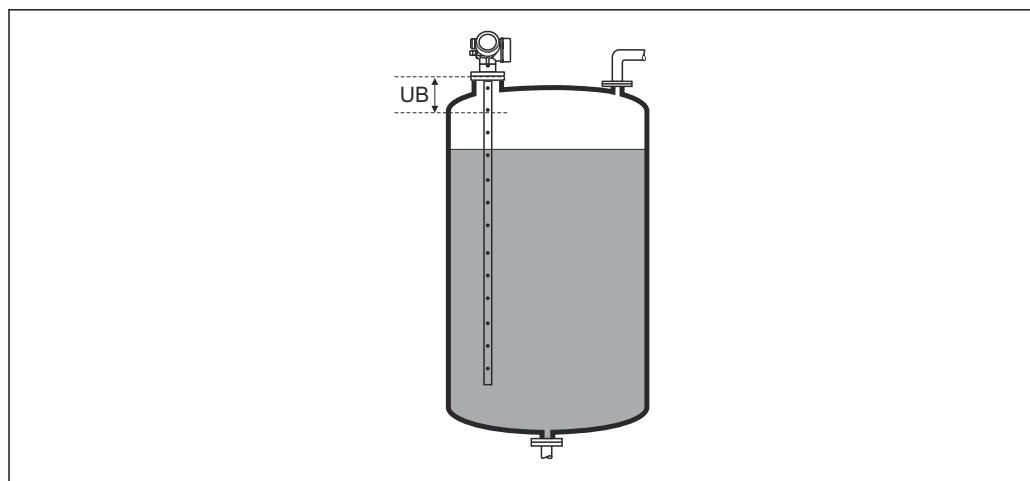

A0013219

■ 56 Блокирующая дистанция (UB) для измерения в жидкостях средах

Коррекция уровня



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Уровень → Коррекция уровня

Описание

Введите значение для коррекции уровня (при необходимости).

Ввод данных пользователем

-200 000,0 до 200 000,0 %

11) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция EB («Измерение уровня границы раздела фаз»).

**Дополнительная
информация**

Значение, заданное в этом параметре, прибавляется к измеренному значению уровня (до линеаризации).

Подменю "Раздел фаз"

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз

Технологический процесс**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Технол. процесс

Описание

Ввод типичной скорости изменения положения границы раздела фаз.

Выбор

- Быстрый > 1 м/мин
- Стандартный > 1 м/мин
- Средний < 10 см/мин
- Медленный < 1 см/мин
- Без фильтра

Дополнительная информация

Корректировка фильтров анализа сигнала и выравнивание выходного сигнала производится в соответствии с типичной скоростью изменения уровня, определенной в этом параметре:

Технологический процесс	Время нарастания переходной характеристики / с
Быстрый > 1 м/мин	5
Стандартный > 1 м/мин	15
Средний < 10 см/мин	40
Медленный < 1 см/мин	74
Без фильтра	2,2

DC значение нижнего слоя**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → DC нижнего слоя

Требование**Режим работы (→ 163) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной****Описание**Укажите диэлектрическую постоянную ϵ_r нижней среды.**Ввод данных пользователем**

1 до 100

Дополнительная информация

- i** Значения диэлектрической постоянной (значения DC) многих сред, чаще всего используемых в промышленности, см. в следующих источниках:
- полный перечень значений диэлектрической постоянной (значений DC), CP01076F;
 - приложение DC Values, разработанное компанией Endress+Hauser для устройств с ОС Android и iOS.

- i** Заводская установка, $\epsilon_r = 80$ применяется для воды при 20 °C (68 °F).

Единица измерения уровня**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Единица измер-ия

Описание

Выбор единицы измерения уровня.

Выбор*Единицы СИ*

- %
- m
- mm

Американские единицы измерения

- ft
- in

Дополнительная информация

Единица измерения уровня может отличаться от единицы измерения расстояния, определенной в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (\rightarrow 163):

- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единицы измерения расстояния**, используется для базовой калибровки (Калибровка пустой емкости (\rightarrow 165) и Калибровка полной емкости (\rightarrow 166)).
- Единица измерения, заданная в параметре параметр **Единица измерения уровня**, используется для отображения значения уровня (без линеаризации) и положения границы раздела фаз.

Блокирующая дистанция**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Блок дистанция

Описание

Определение верхней мертвей зоны UB.

Ввод данных пользователем

0 до 200 м


Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 100 мм (3,9 дюйм)
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм)
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда

Дополнительная информация

При анализе сигнала эхо-сигналы из мертвей зоны не учитываются. Назначение верхней мертвей зоны:

- подавление паразитных эхо-сигналов вблизи верхнего конца зонда;
- подавление эхо-сигнала общего уровня в случае максимально заполненного байпаса.

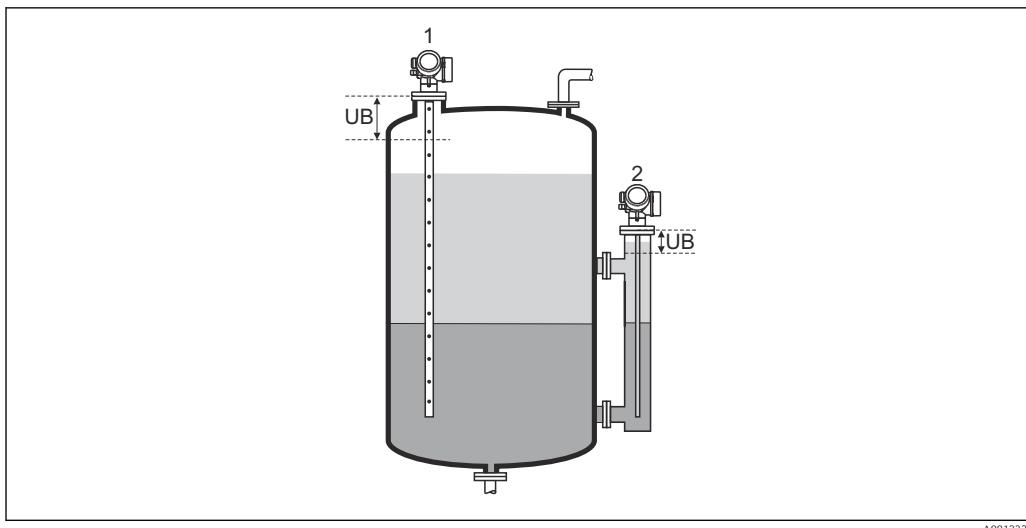

- 1 Подавление паразитных эхо-сигналов вблизи верхнего конца зонда.
 - 2 Подавление эхо-сигнала уровня в случае максимально заполненного байпаса.
- UB Верхняя мертвая зона

Коррекция уровня



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Коррекция уровня

Описание

Ввод значения для коррекции уровня (при необходимости).

Ввод данных пользователем

-200 000,0 до 200 000,0 %

Дополнительная информация

Значение, заданное в этом параметре, прибавляется к измеренному значению общего уровня и значениям уровня границы раздела фаз (до линеаризации).

Ручной ввод толщины верхнего слоя



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Ручн.толщ.вер.сл


Описание

Ввод толщины границы раздела фаз UP (т.е. толщины верхнего продукта), определенной вручную.

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Дополнительная информация

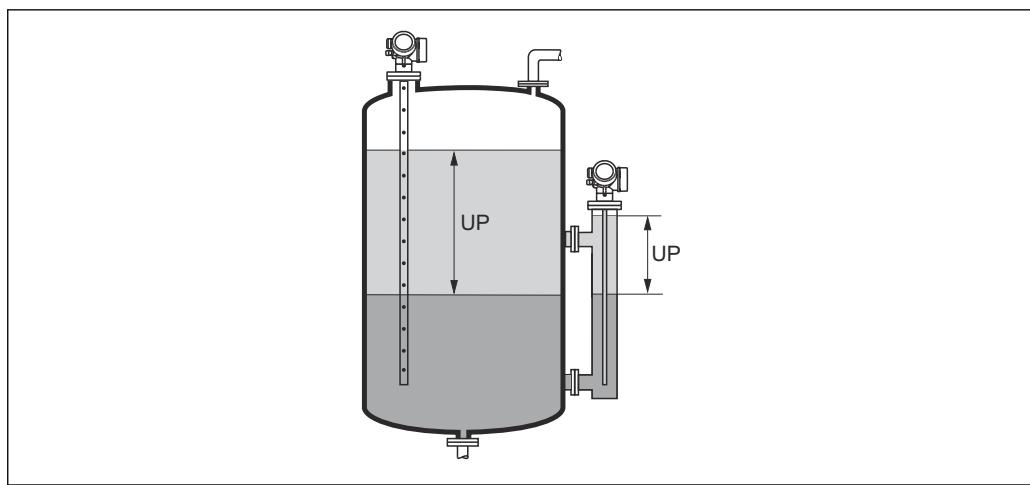

UP Толщина границы раздела фаз (= толщина верхнего продукта)

i На локальное дисплее одновременно отображаются два значения толщины границы раздела фаз – измеренное и определенное вручную. Прибор сравнивает эти значения и автоматически корректирует диэлектрическую проницаемость верхнего продукта.

Измеренная толщина верхнего слоя

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Изм.толщ. вер сл

Описание

Отображается измеренная толщина границы раздела фаз. (UP = толщина верхнего продукта).

Значение диэлектрической постоянной DC



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Значение DC

Описание

Отображается относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r верхнего продукта (DC_1) до коррекции.

Вычисленное значение ДП (DC)

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Вычисленное DC

Описание

Отображается расчетная (т.е. скорректированная) относительная диэлектрическая проницаемость ϵ_r (DC_1) верхнего продукта.

Используйте вычисленное значение DC**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Исп. вычисл. DC

Описание

Применение расчетной относительной диэлектрической проницаемости верхнего продукта.

Выбор

- Сохранить и выйти
- Отменить и выйти

**Дополнительная
информация****Значение опций**

- Сохранить и выйти

Расчетная относительная диэлектрическая проницаемость верхнего продукта считается правильной.

- Отменить и выйти

Расчетная относительная диэлектрическая проницаемость не применяется; активным остается предыдущее значение диэлектрической проницаемости.

На локальном дисплее вместе с этим параметром отображается значение параметр **Вычисленное значение ДП (DC)** (→ 189).

Мастер "Автоматическое вычисление DC"

Мастер **Автоматическое вычисление DC** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все параметры, связанные с автоматическим расчетом ДП, находятся непосредственно в меню подменю **Раздел фаз** (→ 186)



В мастер **Автоматическое вычисление DC** на модуле дисплея всегда отображаются одновременно два параметра. Верхний параметр можно редактировать, нижний параметр выводится только для справки.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз
→ Автом.вычисл.DC

Ручной ввод толщины верхнего слоя**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Автом.вычисл.DC
→ Ручн.толщ.вер.сл

Описание

→ 188

Значение диэлектрической постоянной DC**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Автом.вычисл.DC → Значение DC

Описание

→ 189


Используйте вычисленное значение DC**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Раздел фаз → Автом.вычисл.DC → Исп. вычисл. DC

Описание

→ 190

Подменю "Линеаризация"

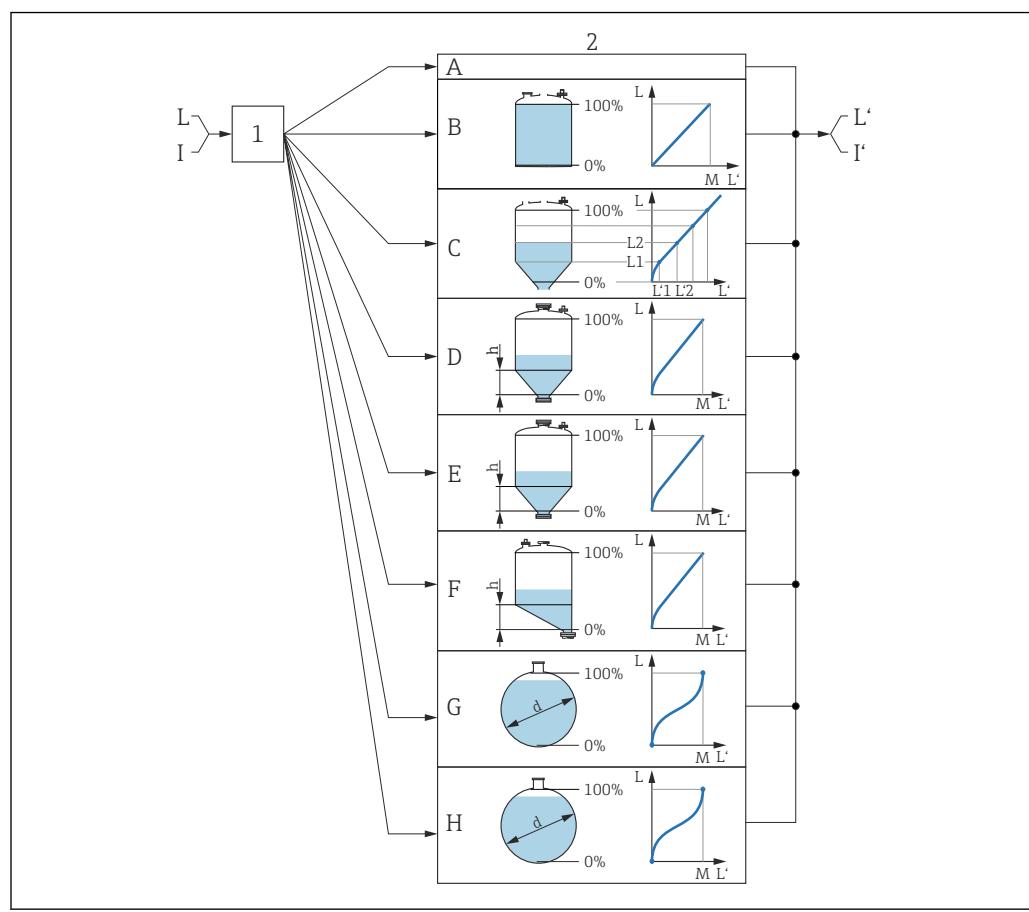

A0016084

57 Линеаризация: преобразование уровня и, если применимо, границы раздела фаз в объем или массу; преобразование зависит от формы резервуара

- 1 Выбор типа и единицы измерения для линеаризации
- 2 Настройка линеаризации
- A Тип линеаризации (\rightarrow 195) = нет
- B Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Линейный
- C Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Таблица
- D Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Дно пирамидоидальное
- E Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Коническое дно
- F Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Дно под углом
- G Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Горизонтальный цилиндр
- H Тип линеаризации (\rightarrow 195) = Резервуар сферический
- I Для варианта «Режим работы (\rightarrow 163)» = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»: граница раздела фаз до линеаризации (выражается в единицах измерения уровня)
- I' Для варианта «Режим работы (\rightarrow 163)» = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»: граница раздела фаз после линеаризации (соответствует объему или массе)
- L Уровень до линеаризации (выражается в единицах измерения уровня)
- L' Уровень линеаризованный (\rightarrow 198) (соответствует объему или массе)
- M Максимальное значение (\rightarrow 198)
- d Диаметр (\rightarrow 199)
- h Высота заужения (\rightarrow 199)

Структура подменю локального дисплея

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Линеаризация

▶ Линеаризация

Тип линеаризации

Единицы измерения линеаризации

Свободный текст

Максимальное значение

Диаметр

Высота заужения

Табличный режим

▶ Редактировать таблицу

Уровень

Значение вручную


Активировать таблицу

Структура подменю программного обеспечения (например, FieldCare)

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Линеаризация

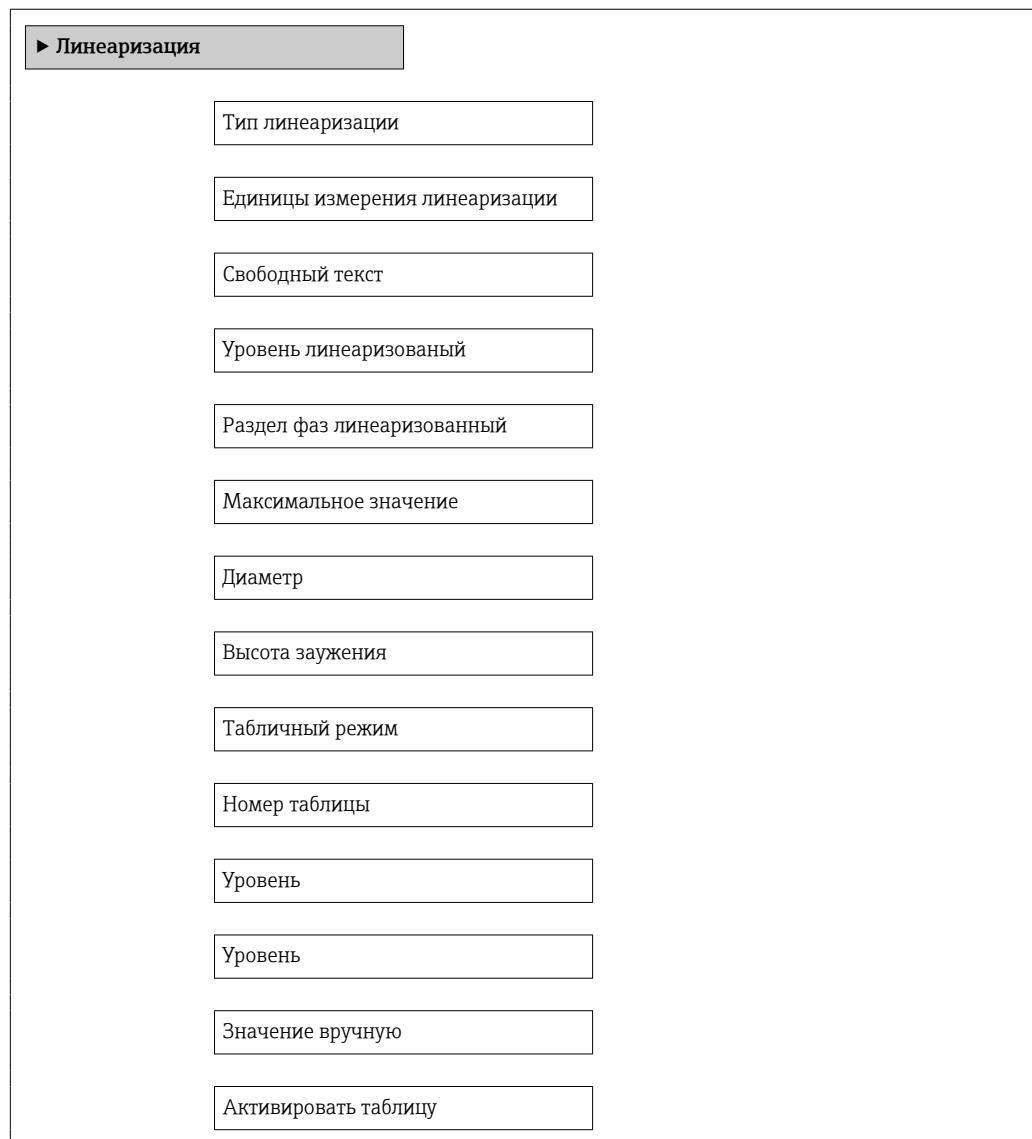

Описание параметров

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация

**Тип линеаризации****Навигация**


Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Тип линеаризации

Описание

Выберите тип линеаризации.

Выбор

- нет
- Линейный
- Таблица
- Дно пирамиоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом
- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

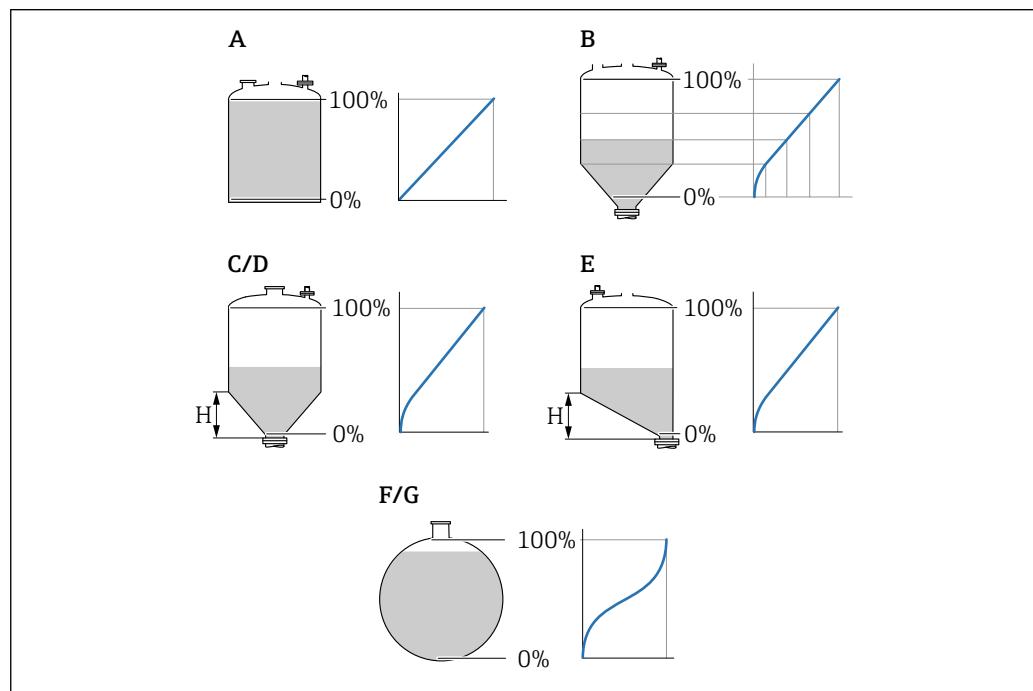Дополнительная информация

A0021476

58 Типы линеаризации

- | | |
|----------|------------------------|
| A | нет |
| B | Таблица |
| C | Дно пирамиоидальное |
| D | Коническое дно |
| E | Дно под углом |
| F | Резервуар сферический |
| G | Горизонтальный цилиндр |

Значение опций

- **нет**
Уровень выводится в единицах измерения уровня без предварительного преобразования (линеаризации).
- **Линейный**
Выходное значение (объем или масса) прямо пропорционально уровню L. Это справедливо, например, для вертикальных цилиндрических резервуаров и силосов. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Максимальное значение** (\rightarrow [198](#)): максимальное значение объема или массы
- **Таблица**
Взаимосвязь между измеренным уровнем L и выходным значением (объем или масса) задается посредством таблицы линеаризации, содержащей до 32 пар значений «уровень-объем» или «уровень-масса», соответственно. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Табличный режим** (\rightarrow [200](#))
 - Для каждого пункта таблицы: **Уровень** (\rightarrow [201](#))
 - Для каждого пункта таблицы: **Значение вручную** (\rightarrow [202](#))
 - **Активировать таблицу** (\rightarrow [202](#))
- **Дно пирамидоидальное**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в силосе с пирамидальным днищем. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Максимальное значение** (\rightarrow [198](#)): максимальное значение объема или массы
 - **Высота заужения** (\rightarrow [199](#)): высота пирамиды
- **Коническое дно**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в резервуаре с коническим днищем. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Максимальное значение** (\rightarrow [198](#)): максимальное значение объема или массы
 - **Высота заужения** (\rightarrow [199](#)): высота конуса
- **Дно под углом**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в бункере со склоненным днищем. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Максимальное значение** (\rightarrow [198](#)): максимальное значение объема или массы
 - **Высота заужения** (\rightarrow [199](#)): высота склоненного днища
- **Горизонтальный цилиндр**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в горизонтальном цилиндрическом резервуаре. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Максимальное значение** (\rightarrow [198](#)): максимальное значение объема или массы
 - **Диаметр** (\rightarrow [199](#))
- **Резервуар сферический**
Выходное значение соответствует объему или массе продукта в сферическом резервуаре. Необходимо ввести также следующие параметры:
 - **Единицы измерения линеаризации** (\rightarrow [197](#))
 - **Максимальное значение** (\rightarrow [198](#)): максимальное значение объема или массы
 - **Диаметр** (\rightarrow [199](#))

Единицы измерения линеаризации**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Единицы лин-ции

Требование

Тип линеаризации (\rightarrow 195) ≠ нет

Описание

Выберите единицу измерения для линеаризованного значения.

Выбор

Выбор/ввод (uint16)

- 1095 – короткая тонна
- 1094 – фунт
- 1088 – кг
- 1092 – тонна
- 1048 – галлон США
- 1049 – брит. галлон
- 1043 – фут³
- 1571 – см³
- 1035 – дм³
- 1034 – м³
- 1038 – л
- 1041 – гл
- 1342 – %
- 1010 – м
- 1012 – мм
- 1018 – фут
- 1019 – дюйм
- 1351 – л/с
- 1352 – л/мин
- 1353 – л/ч
- 1347 – м³/с
- 1348 – м³/мин
- 1349 – м³/ч
- 1356 – фут³/с
- 1357 – фут³/мин
- 1358 – фут³/ч
- 1362 – галлон США/с
- 1363 – галлон США/мин
- 1364 – галлон США/ч
- 1367 – брит. галлон/с
- 1358 – брит. галлон/мин
- 1359 – брит. галлон/ч
- 32815 – мл/с
- 32816 – мл/мин
- 32817 – мл/ч
- 1355 – мл/сут.

**Дополнительная
информация**

Выбранная единица измерения используется только для целей отображения.
Измеренное значение **не** конвертируется на основе выбранной единицы измерения.



Также возможна линеаризация «расстояние-расстояние», то есть линеаризация от единицы измерения уровня к другой единице измерения длины. Выберите для этой цели режим линеаризации **Линейный**. Чтобы указать новую единицу измерения уровня, выберите параметр опция **Free text** в меню параметр **Единицы измерения линеаризации** и укажите требуемую единицу измерения в поле параметр **Свободный текст** (\rightarrow 198).

Свободный текст**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Свободный текст

Требование

Единицы измерения линеаризации (→ 197) = Free text

Описание

Введите символ единицы измерения.

Ввод данных пользователем

До 32 алфавитно-цифровых символов (буквы, цифры, специальные символы)

Уровень линеаризованный**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Линеализ. уров.

Описание

Отображение линеаризованного уровня.

Дополнительная информация

- Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** → 197.
■ В случае измерения уровня границы раздела фаз этот параметр всегда относится к общему уровню.

Раздел фаз линеаризованный**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Лианиз. разд.фаз

Требование

Режим работы (→ 163) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображение линеаризованной высоты границы раздела фаз.

Дополнительная информация

- Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации**. → 197

Максимальное значение**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Макс. знач.

Требование

Параметр **Тип линеаризации** (→ 195) имеет одно из следующих значений:

- Линейный
- Дно пирамиоидальное
- Коническое дно
- Дно под углом
- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

Описание

Калибруемое значение соответствует значению уровня 100%.

Ввод данных пользователем –50 000,0 до 50 000,0 %

Диаметр

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Диаметр

Требование Параметр **Тип линеаризации** (→ [195](#)) имеет одно из следующих значений:

- Горизонтальный цилиндр
- Резервуар сферический

Описание Диаметр цилиндрического или сферического резервуара.

Ввод данных пользователем 0 до 9 999,999 м

Дополнительная информация Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ [163](#)).

Высота заужения

Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Высота заужения


Требование Параметр **Тип линеаризации** (→ [195](#)) имеет одно из следующих значений:

- Дно пирамидальное
- Коническое дно
- Дно под углом

Описание Высота пирамидального, конического или углового дна.

Ввод данных пользователем 0 до 200 м

Дополнительная информация

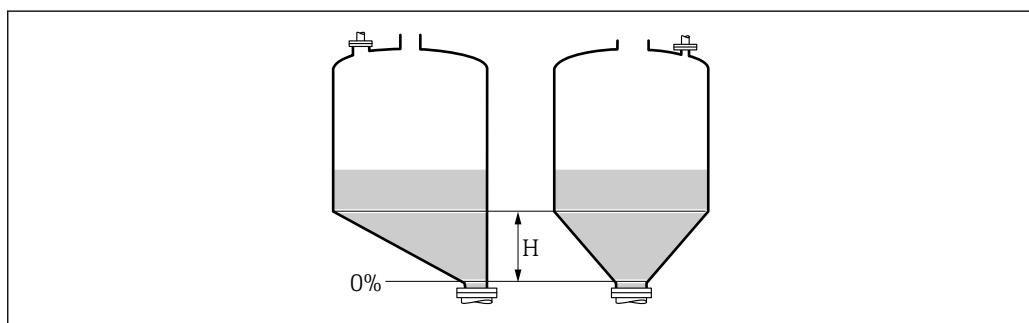

A0013264

H Промежуточная высота

Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ [163](#)).

Табличный режим



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Табличный режим

Требование

Тип линеаризации (→ 195) = Таблица

Описание

Выберите режим редактирования таблицы линеаризации.

Выбор

- Ручной
- Полуавтоматический
- Очистить таблицу
- Отсортировать таблицу

Дополнительная информация

Значение опций

- **Ручной**
Ввод значения уровня и соответствующего линеаризованного значения для каждой точки линеаризации производится вручную.
- **Полуавтоматический**
Значение уровня для каждой точки линеаризации измеряется прибором.
Соответствующее ему линеаризованное значение вводится вручную.
- **Очистить таблицу**
Удаление существующей таблицы линеаризации.
- **Отсортировать таблицу**
Перегруппировка точек линеаризации по возрастанию.

Таблица линеаризации должна соответствовать следующим условиям:

- Таблица может включать в себя до 32 пар значений «уровень – линеаризованное значение»;
- Обязательным условием для таблицы линеаризации является ее монотонность (возрастание или убывание);
- Первая точка линеаризации должна соответствовать минимальному уровню;
- Последняя точка линеаризации должна соответствовать максимальному уровню.

Перед вводом таблицы линеаризации необходимо корректно задать значения параметров Калибровка пустой емкости (→ 165) и Калибровка полной емкости (→ 166).

Если значения в таблице потребуется изменить после изменения калибровки пустого или полного резервуара, то для обеспечения корректного анализа необходимо будет удалить всю существующую таблицу и полностью ввести ее заново. Для этого вначале удалите существующую таблицу (**Табличный режим** (→ 200) = **Очистить таблицу**). Затем введите новую таблицу.

Ввод таблицы

- Посредством FieldCare:
Точки таблицы вводятся посредством параметров **Номер таблицы** (→ 201), **Уровень** (→ 201) и **Значение вручную** (→ 202). Также можно использовать графический редактор таблицы: меню «Управление прибором» → «Функции прибора» → «Дополнительные функции» → «Линеаризация (онлайн/оффлайн)».
- Посредством местного дисплея:
Выберите пункт подменю **Редактировать таблицу** для вызова графического редактора таблицы. На экране появится таблица, которую можно редактировать построчно.

i Заводская настройка единицы измерения уровня: «%». Если требуется ввести таблицу линеаризации в физических единицах, вначале выберите соответствующую единицу измерения в параметре параметр **Единица измерения уровня** (→ 183).

i В случае ввода убывающей таблицы значения 20 mA и 4 mA для токового выхода меняются местами. Это означает, что значение 20 mA будет соответствовать минимальному уровню, а значение 4 mA – максимальному уровню.

Номер таблицы



Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Номер таблицы

Требование **Тип линеаризации** (→ 195) = Таблица

Описание Выберите точку таблицы для ввода или изменения.

Ввод данных пользователем 1 до 32

Уровень (Ручной)



Навигация Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Уровень

Требование

- **Тип линеаризации** (→ 195) = Таблица
- **Табличный режим** (→ 200) = Ручной

Описание Введите значение уровня для данной точки таблицы (значение до линеаризации).

Ввод данных пользователем Число с плавающей запятой со знаком

Уровень (Полуавтоматический)**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Уровень

Требование

- Тип линеаризации (→ 195) = Таблица
- Табличный режим (→ 200) = Полуавтоматический

Описание

Просмотр измеренного уровня (значение до линеаризации). Это значение вносится в таблицу.

Значение вручную**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Значение вручную

Требование

Тип линеаризации (→ 195) = Таблица

Описание

Введите линеаризованное значение для данной точки таблицы.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Активировать таблицу**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Линеаризация → Активир.таблицу

Требование

Тип линеаризации (→ 195) = Таблица

Описание

Активация (включение) или деактивация (выключение) таблицы линеаризации.

Выбор

- Деактивировать
- Активировать

Дополнительная информация**Значение опций**

- Деактивировать

Линеаризация измеренного уровня не производится.

Если при этом Тип линеаризации (→ 195) = Таблица, прибор выдает сообщение об ошибке F435.

- Активировать

Производится линеаризация измеренного уровня по таблице.

При редактировании таблицы параметр параметр Активировать таблицу автоматически сбрасывается (Деактивировать), и по окончании ввода таблицы потребуется изменить его значение на Активировать.

Подменю "Настройки безопасности"**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп.

Потеря сигнала**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Потеря сигнала

Описание

Выходной сигнал, устанавливаемый в случае потери эхо-сигнала.

Выбор

- Последнее значение
- Линейный рост/спад
- Настраиваемое значение
- Тревога

**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Последнее значение**

При потере эхо-сигнала сохраняется последнее действительное значение.

■ Линейный рост/спад¹²⁾В случае потери эхо-сигнала выходное значение непрерывно смещается в сторону 0% или 100%. Крутизна роста/спада устанавливается параметром параметр **Линейный рост/спад** (→ 204).**■ Настраиваемое значение¹²⁾**При потере эхо-сигнала выходной сигнал принимает значение, установленное в параметре параметр **Настраиваемое значение** (→ 203).**■ Тревога**В случае потери эхо-сигнала прибор генерирует сигнал тревоги; см. параметр **Режим отказа** (→ 214).**Настраиваемое значение****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Настрива. знач.

Требование

Потеря сигнала (→ 203) = Настраиваемое значение

Описание

Выходное значение, устанавливаемое в случае потери эхо-сигнала.

**Ввод данных
пользователем**

0 до 200 000,0 %

**Дополнительная
информация**

Единица измерения соответствует установке для измеренного значения в следующих параметрах:

- Без линеаризации: **Единица измерения уровня** (→ 183);
- С линеаризацией: **Единицы измерения линеаризации** (→ 197).

12) Отображается, только если «Тип линеаризации (→ 195)» = «нет».

Линейный рост/спад**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Лин. рост/спад

Требование


Потеря сигнала (→ [203](#)) = Линейный рост/спад

Описание

Крутизна роста/спада при потере эхо-сигнала

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

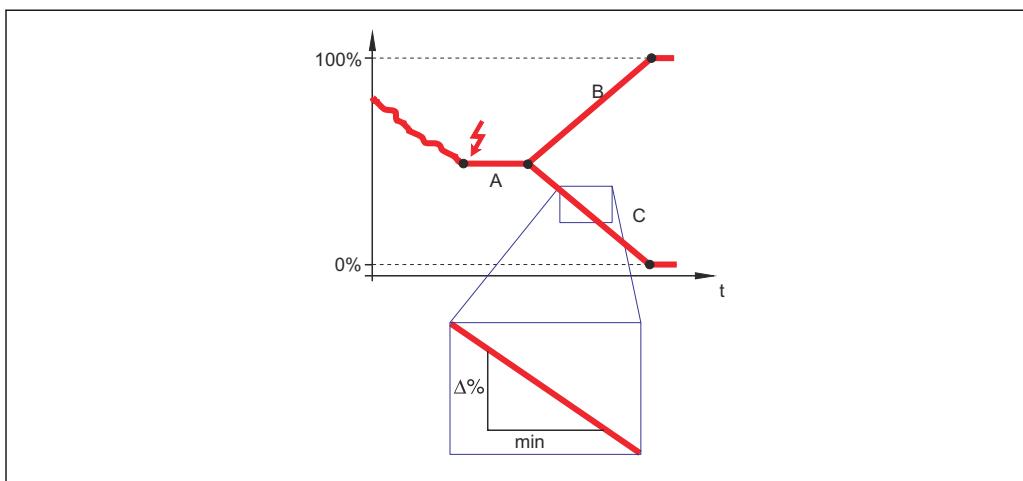Дополнительная информация

A0013269

- A Задержка сообщения о потере эхо-сигнала
- B Линейный рост/спад (→ [204](#)) (положительное значение)
- C Линейный рост/спад (→ [204](#)) (отрицательное значение)

- Единица измерения крутизны роста/спада: «доля диапазона измерения в минуту» (%/мин).
- При отрицательном наклоне прямой роста/спада: измеренное значение непрерывно уменьшается, пока не достигнет 0%.
- При положительном наклоне прямой роста/спада: измеренное значение непрерывно увеличивается, пока не достигнет 100%.

Блокирующая дистанция**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настр. безоп. → Блок дистанция

Описание

Укажите верхнюю блокирующую дистанцию (UB).

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Заводские настройки

- Для коаксиальных зондов: 0 мм (0 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной до 8 м (26 фут): 200 мм (8 дюйм).
- Для стержневых и тросовых зондов длиной более 8 м (26 фут): 0,025 * длина зонда.

Для приборов FMP51/FMP52/FMP54 с прикладным пакетом **Измерение уровня границы раздела фаз**¹³⁾ и для прибора FMP55:
100 мм (3,9 дюйм) для антенн всех типов.

Дополнительная информация


Сигналы в пределах верхней блокирующей дистанции анализируются только в том случае, если они находились за пределами блокирующей дистанции при включении прибора и переместились в пределы блокирующей дистанции вследствие изменения уровня в процессе работы. Сигналы, которые уже находятся в пределах блокирующей дистанции при включении прибора, игнорируются.

- i** Такое поведение действительно только при соблюдении следующих двух условий:
- Эксперт → Сенсор → Отслеживание многокр. отраж. сигнала → Режим оценки = **История за короткий период** или **История длинный период**;
 - Эксперт → Сенсор → Парогазовая компенсация → Режим GPC= **Включено**, **Без коррекции** или **Внешняя коррекция**.

Если одно из этих условий не соблюдается, сигналы в пределах блокирующей дистанции всегда игнорируются.

- i** Другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в разделе параметр **Режим определения блокирующей дистанции**.

- i** При необходимости другое поведение для сигналов в пределах блокирующей дистанции может быть задано в сервисном центре Endress+Hauser.

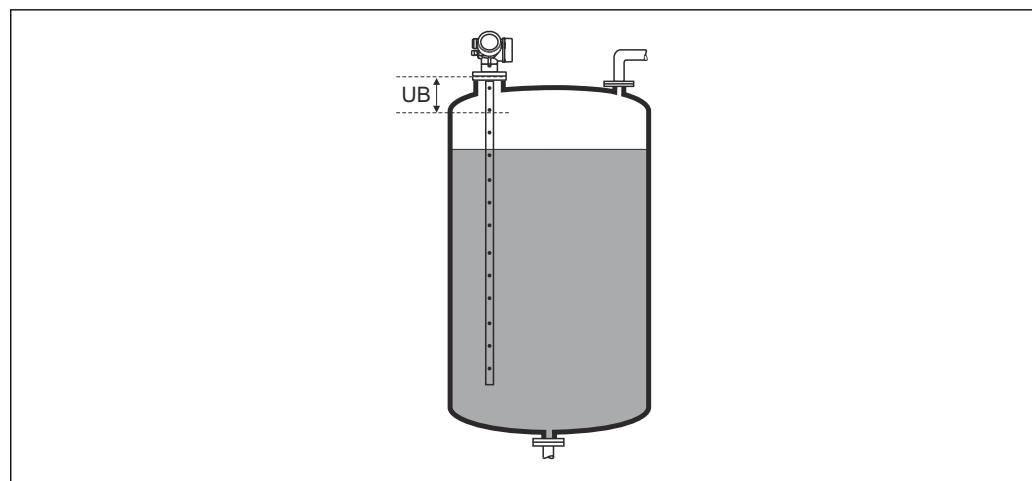

A0013219

59 Блокирующая дистанция (UB) для измерения в жидкостях средах

13) Спецификация: поз. 540 («Пакет прикладных программ»), опция ЕВ («Измерение уровня границы раздела фаз»).

Мастер "Подтверждение SIL/WHG"

Мастер **Подтверждение SIL/WHG** доступно только для приборов, имеющих сертификат SIL или WHG (поз. 590: "Дополнительные сертификаты", опция LA: "SIL" или LC: "Предотвращение переполнения WHG"), и при этом в данный момент **не находящихся** в состоянии блокировки SIL или WHG.

Мастер **Подтверждение SIL/WHG** используется для блокировки прибора в соответствии с SIL или WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора, в котором описана процедура блокировки и параметры ее последовательности.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Подтверждение SIL/WHG

Мастер "Деактивировать SIL/WHG"

 Мастер **Деактивировать SIL/WHG** (→ 207) доступно только тогда, когда прибор находится в состоянии блокировки SIL или WHG. Дополнительную информацию см. в руководстве по функциональной безопасности для соответствующего прибора.

[Навигация](#)

 Настройка → Расшир настройка → Деактив. SIL/WHG

Сбросить защиту от записи

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Деактив. SIL/WHG → Сбр.заш. от зап.

Описание

Ввод кода разблокировки.

Ввод данных пользователем

0 до 65 535

Неверный код

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Деактив. SIL/WHG → Неверный код

Описание

Указывает на то, что введен неверный код разблокировки. Выберите процедуру.

Выбор

- Ввести код заново
- Отменить ввод кода

Подменю "Настройки зонда"

Параметр подменю **Настройки зонда** позволяет обеспечить корректность присвоения сигнала конца зонда в пределах огибающей кривой в ходе выполнения алгоритма анализа. Присвоение является верным, если длина зонда, отображаемая на дисплее, соответствует фактической длине зонда. Автоматическая корректировка длины зонда возможна только в том случае, если зонд установлен в резервуаре и полностью открыт (резервуар пуст). Если резервуар заполнен частично и известна длина зонда, необходимо выбрать значение **Подтвердить длину зонда** (→ 209) = **Ручной ввод** и ввести значение вручную.

i Если после уменьшения зонда производилась запись маскирования (подавление паразитного эхо-сигнала), то выполнение автоматической коррекции длины зонда становится невозможным. В этом случае возможно два варианта:

- Перед выполнением автоматической коррекции длины зонда удалите маску с помощью пункта параметр **Записать карту помех** (→ 175). После коррекции длины зонда можно записать новую маску с помощью пункта параметр **Записать карту помех** (→ 175).
- Альтернативный вариант: выберите **Подтвердить длину зонда** (→ 209) = **Ручной ввод** и введите длину зонда вручную в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 208.

i Автоматическая коррекция длины зонда возможна только при условии выбора правильной опции в параметре параметр **Зонд заземлен** (→ 208).

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда



Зонд заземлен

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Зонд заземлен

Требование

Режим работы (→ 163) = **Уровень**

Описание

Указание наличия заземления зонда.

Выбор

- Нет
- Да



Фактическая длина зонда

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Факт.длина

Описание

- В большинстве случаев:
Отображение измеренной длины зонда согласно текущему измеренному сигналу конца зонда.
- При установленном параметре **Подтвердить длину зонда** (→ 209) = **Ручной ввод**:
Ввод фактической длины зонда.

Ввод данных пользователем

0 до 200 м

Подтвердить длину зонда**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Подтв.длин.зонда

Описание

Укажите, соответствует ли значение, отображаемое в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 208, фактической длине зонда. В зависимости от указанной опции прибор выполняет коррекцию длины зонда.

Выбор

- Длина зонда в норме
- Зонд слишком короткий
- Зонд слишком длинный
- Зонд с покрытием
- Ручной ввод
- Длина зонда неизвестна

Дополнительная информация**Значение опций****■ Длина зонда в норме**

Эту опцию следует выбрать, если выведенное расстояние соответствует фактическому. В этом случае коррекция не требуется. Последовательность действий завершится автоматически.

■ Зонд слишком короткий

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренная длина зонда оказалась меньше фактической. В этом случае будет выдан новый сигнал конца зонда и в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 208 будет показана новая рассчитанная длина. Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение не станет соответствующим фактической длине зонда.

■ Зонд слишком длинный

Эту опцию следует выбрать в случае, если измеренная длина зонда оказалась больше фактической. В этом случае будет выдан новый сигнал конца зонда и в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 208 будет показана новая рассчитанная длина. Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока отображаемое значение не станет соответствующим фактической длине зонда.

■ Зонд с покрытием

Эту опцию следует выбрать в случае, если зонд закрыт продуктом (частично или полностью). В этом случае коррекция длины зонда невозможна.

Последовательность действий завершится автоматически.

■ Ручной ввод

Эту опцию следует выбрать в случае, если выполнение автоматической коррекции длины зонда не требуется. Вместо нее потребуется указать фактическую длину зонда вручную в параметре параметр **Фактическая длина зонда** → 208¹⁴⁾.

■ Длина зонда неизвестна

Эту опцию следует выбрать, если фактическая длина зонда неизвестна. В этом случае коррекция длины зонда невозможна, последовательность действий завершится автоматически.

.

14) При управлении посредством FieldCare параметр опция **Ручной ввод** не требуется выбирать явным образом. В FieldCare изменение длины зонда доступно всегда.

Мастер "Коррекция длины зонда"

Мастер **Коррекция длины зонда** доступен только при управлении с локального дисплея. При работе через управляющую программу все параметры, связанные с коррекцией длины зонда, находятся непосредственно в меню подменю **Настройки зонда** (→ 208).

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Изм длину зонда

Подтвердить длину зонда**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Изм длину зонда
→ Подтв.длин.зонда

Описание

→ 209

Фактическая длина зонда**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Настройки зонда → Изм длину зонда
→ Факт.длина

Описание

→ 208

Подменю "Токовый выход 1 до 2"

 Параметр подменю **Токовый выход 2** (→ 211) предусмотрен только для приборов с двумя токовыми выходами.

Навигация
 Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2
**Назначить токовый выход 1 до 2****Навигация**
 Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2 → Назн.ток.вых.
Описание

Выберите переменную для токового выхода.

Выбор

- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Температура электроники
- Относительная амплитуда эхо-сигнала
- Аналоговый выход расшири. диагностики 1
- Аналоговый выход расшири. диагностики 2

Дополнительно для Режим работы = «Раздел фаз» или «Раздел фаз + емкостной»:

- Раздел фаз линеаризованный
- Расстояние до раздела фаз
- Толщина верхнего слоя
- Относительная амплитуда раздела фаз

Заводские настройки**Для измерения уровня**

- Токовый выход 1: Уровень линеаризованный
- Токовый выход 2¹⁵⁾: Уровень линеаризованный

Для измерения уровня границы раздела фаз

- Токовый выход 1: Раздел фаз линеаризованный
- Токовый выход 2¹⁶⁾: Уровень линеаризованный

Дополнительная информация*Определение диапазона тока для переменных процесса*

Переменная процесса	Значение 4 mA	Значение 20 mA
Уровень линеаризованный	0 % ¹⁾ или соответствующее линеаризованное значение	100 % ²⁾ или соответствующее линеаризованное значение
Расстояние	0 (т.е. уровень соответствует контрольной точке)	Калибровка пустой емкости (→ 165) (т.е. уровень соответствует 0 %)
Температура электроники	-50 °C (-58 °F)	100 °C (212 °F)
Относительная амплитуда эхо-сигнала	0 мВ	2 000 мВ
Аналоговый выход расшири. диагностики 1/2	В зависимости от заданных параметров расширенной диагностики	
Раздел фаз линеаризованный	0 % ¹⁾ или соответствующее линеаризованное значение	100 % ²⁾ или соответствующее линеаризованное значение
Расстояние до раздела фаз	0 (т.е. граница раздела фаз находится в контрольной точке)	Калибровка пустой емкости (→ 165) (т.е. граница раздела фаз находится в точке 0 %)

15) только для приборов, оснащенных двумя токовыми выходами

16) Только для приборов, оснащенных двумя токовыми выходами.

Переменная процесса	Значение 4 mA	Значение 20 mA
Толщина верхнего слоя	0 % ¹⁾ или соответствующее линеаризованное значение	100 % ²⁾ или соответствующее линеаризованное значение
Относительная амплитуда раздела фаз	0 мВ	2 000 мВ

- 1) Уровень 0% определяется значением параметр **Калибровка пустой емкости** (\rightarrow 165).
 2) Уровень 100% определяется значением параметр **Калибровка полной емкости** (\rightarrow 166).

i Может потребоваться адаптация значений 4 mA и 20 mA к конкретной области применения (в частности, при использовании опции опция **Аналоговый выход расшир. диагностики 1/2**).

Для этого используются следующие параметры:

- Эксперт \rightarrow Выход \rightarrow Токовый выход 1 до 2 \rightarrow Перенастройка диапазона
- Эксперт \rightarrow Выход \rightarrow Токовый выход 1 до 2 \rightarrow Значение 4 mA
- Эксперт \rightarrow Выход \rightarrow Токовый выход 1 до 2 \rightarrow Значение 20 mA

Диапазон тока



Навигация

Настройка \rightarrow Расшир настройка \rightarrow Ток. вых. 1 до 2 \rightarrow Диапазон тока

Описание

Определяет диапазон тока, используемый для передачи измеренного значения.

‘4...20 mA’:

Измеренная переменная: 4 ...20 mA

‘4...20 mA NAMUR’:

Измеренная переменная: 3.8 ... 20.5 mA

‘4...20 mA US’:

Измеренная переменная: 3.9 ... 20.8 mA

‘Фиксированный ток’:

Измеренная переменная передается только через HART

Примечание:

Токи ниже 3.6 mA или выше 21.95 mA могут быть использованы для передачи сигнала тревоги.

Выбор

- 4...20 mA
- 4...20 mA NAMUR
- 4...20 mA US
- Фиксированное значение тока

Дополнительная информация

Значение опций

Опция	Диапазон тока для переменной процесса	Уровень аварийного сигнала низкого уровня	Уровень аварийного сигнала высокого уровня
4...20 mA	4 до 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA
4...20 mA NAMUR	3,8 до 20,5 mA	< 3,6 mA	> 21,95 mA

Опция	Диапазон тока для переменной процесса	Уровень аварийного сигнала низкого уровня	Уровень аварийного сигнала высокого уровня
4...20 mA US	3,9 до 20,8 мА	< 3,6 мА	> 21,95 мА
Фиксированное значение тока	Постоянный ток с величиной, заданной в параметре параметр Фиксированное значение тока (→ 213)		

- i** ■ При появлении ошибки выходной сигнал принимает значение, установленное в параметре параметр **Режим отказа** (→ 214).
■ Если измеренное значение вышло за пределы диапазона измерения, выдается сигнал диагностическое сообщение **Токовый выход**.
- i** В многоадресной цепи HART только один прибор может передавать аналоговый сигнал посредством тока. Для всех остальных приборов должны быть установлены следующие настройки:
■ Диапазон тока = **Фиксированное значение тока**;
■ **Фиксированное значение тока** (→ 213) = 4 мА.

Фиксированное значение тока



Навигация	Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2 → Зафиксир. ток
Требование	Диапазон тока (→ 212) = Фиксированное значение тока
Описание	Определите постоянное значение выходящего тока.
Ввод данных пользователем	4 до 22,5 мА

Выход демпфирования



Навигация	Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2 → Вых.демпфр.
Описание	Время реакции выходного сигнала на колебания измеряемого значения
Ввод данных пользователем	0,0 до 999,9 с
Дополнительная информация	Выходной ток реагирует на колебания измеренного значения с некоторой экспоненциальной задержкой, которая определяется постоянной времени t , задаваемой в этом параметре. При малом значении постоянной времени выходной сигнал реагирует на изменения измеренного значения немедленно. Большее значение постоянной времени приводит к большей задержке реакции выходного сигнала. При $t = 0$ (заводская настройка) демпфирование не производится.

Режим отказа**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2 → Режим отказа

Требование

Диапазон тока (\rightarrow 212) ≠ **Фиксированное значение тока**

Описание

Определяет, какой значение тока выдается в случае ошибки.

‘Мин.’:
 $< 3.6\text{mA}$

‘Макс.’:
 $> 21.95\text{mA}$

‘Последнее допустимое значение’:
 Последнее допустимое значение перед тем как произошла ошибка.

‘Текущее значение’:
 Выходной ток равен измеренному значению; ошибка игнорируется.

‘Заданное значение’:
 Значение, заданное пользователем.

Выбор

- Мин.
- Макс.
- Последнее значение
- Текущее значение
- Заданное значение

**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Мин.**

На токовом выходе устанавливается значение аварийного сигнала низкого уровня в соответствии со значением параметр **Диапазон тока** (\rightarrow 212).

■ Макс.

На токовом выходе устанавливается значение аварийного сигнала высокого уровня в соответствии со значением параметр **Диапазон тока** (\rightarrow 212).

■ Последнее значение

На токовом выходе фиксируется последнее значение, присутствовавшее до появления ошибки.

■ Текущее значение

На токовый выход выводится текущее измеренное значение; ошибка игнорируется.

■ Заданное значение

На токовом выходе устанавливается значение, заданное в параметре параметр **Ток при отказе** (\rightarrow 214).

Поведение остальных выходных каналов при ошибке не зависит от этих параметров и определяется в отдельных настройках.

Ток при отказе**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2 → Ток при отказе

Требование

Режим отказа (\rightarrow 214) = **Заданное значение**

Описание

Определяет какое значение принимает выходной сигнал в случае ошибки.

**Ввод данных
пользователем**

3,59 до 22,5 мА

Выходной ток 1 до 2**Навигация** Настройка → Расшир настройка → Ток. вых. 1 до 2 → Выходной ток 1 до 2**Описание**

Показывает фактическое расчетное значение токового выхода.

Подменю "Релейный выход"

 Параметр подменю **Релейный выход** (→ 216) отображается только для приборов с релейным выходом.¹⁷⁾

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Релейный выход

Функция релейного выхода



Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Функция рел.вых.

Описание

Определяет функцию релейного выхода.

'Выкл.'

Реле всегда разомкнуто (непровод.)

'Вкл.'

Реле всегда замкнуто (провод.).

'Диагностическая последовательность действий'

Реле обычно замкнуто и размыкается только в случае диагностического события.

'Предел'

Реле обычно замкнуто и размыкается только если переменная процесса превышает определенный предел.

'Цифровой выход'

Релейный выход контролируется одним из цифровых выходов прибора.

Выбор

- Выключено
- Включено
- Характер диагностики
- Предел
- Цифровой выход

17) Параметр заказа 020 («Схема подключения, выходной сигнал»), опция B, E или G.

**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Выключено**

Выход всегда разомкнут (непроводящий).

■ Включено

Выход всегда замкнут (проводящий).

■ Характер диагностики

Выход работает как нормально замкнутый и размыкается только при появлении диагностического события. Параметр параметр **Назначить действие диагн. событию** (→ 218) определяет тип события, при появлении которого выход размыкается.

■ Предел

Выход работает как нормально замкнутый и размыкается только в том случае, если измеряемая величина выходит за определенный верхний или нижний предел.

Предельные значения определяются в следующих параметрах:

■ Назначить предельное значение (→ 217)**■ Значение включения (→ 218)****■ Значение выключения (→ 220)****■ Цифровой выход**

Переключение выхода зависит от значения на выходе функционального блока цифровых входов (DI). Выбор функционального блока производится с помощью параметра параметр **Назначить статус** (→ 217).



Опции **Выключено** и **Включено** можно использовать для моделирования релейного выхода.

Назначить статус**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Назнач. статус

Требование

Функция релейного выхода (→ 216) = Цифровой выход

Описание

Закрепляет Блок дискретного выхода или Блок расширенной диагностики за релейным сигналом.

Выбор

- Выключено
- Цифровой выход расшир. диагностики 1
- Цифровой выход расшир. диагностики 2

**Дополнительная
информация**

Опции **Цифровой выход расшир. диагностики 1** и **Цифровой выход расшир. диагностики 2** относятся к блокам расширенной диагностики. Сигнал переключения, генерируемый этими блоками, может выводиться через релейный выход.

Назначить предельное значение**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Назн. пред.знач.

Требование

Функция релейного выхода (→ 216) = Предел

Описание

Определяет, какая переменная процесса будет проверена на превышение лимита.

Выбор

- Выключено
- Уровень линеаризованый
- Расстояние
- Раздел фаз линеаризованный^{*}
- Расстояние до раздела фаз^{*}
- Толщина верхнего слоя^{*}
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники
- Измеренная емкость^{*}
- Относительная амплитуда эхо-сигнала^{*}
- Относительная амплитуда раздела фаз^{*}
- Абсолютная амплитуда отражённого сигнала^{*}
- Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз^{*}

Назначить действие диагн. событию**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Назн. дейст.

Требование

Функция релейного выхода (→ 216) = Характер диагностики

Описание

Определяет как реагирует релейный сигнал на диагностические события.

Выбор

- Тревога
- Тревога + предупреждение
- Предупреждение

Значение включения**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Знач.включения

Требование

Функция релейного выхода (→ 216) = Предел

Описание

Определяет точку включения.
Реле замыкается, если назначенная переменная процесса превышает эту точку.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком


Дополнительная информация

Поведение переключения зависит от соотношения параметров **Значение включения** и **Значение выключения**:

Значение включения > Значение выключения

- Выход замыкается, если измеренное значение превышает **Значение включения**.
- Выход размыкается, если измеренное значение становится меньше, чем **Значение выключения**.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

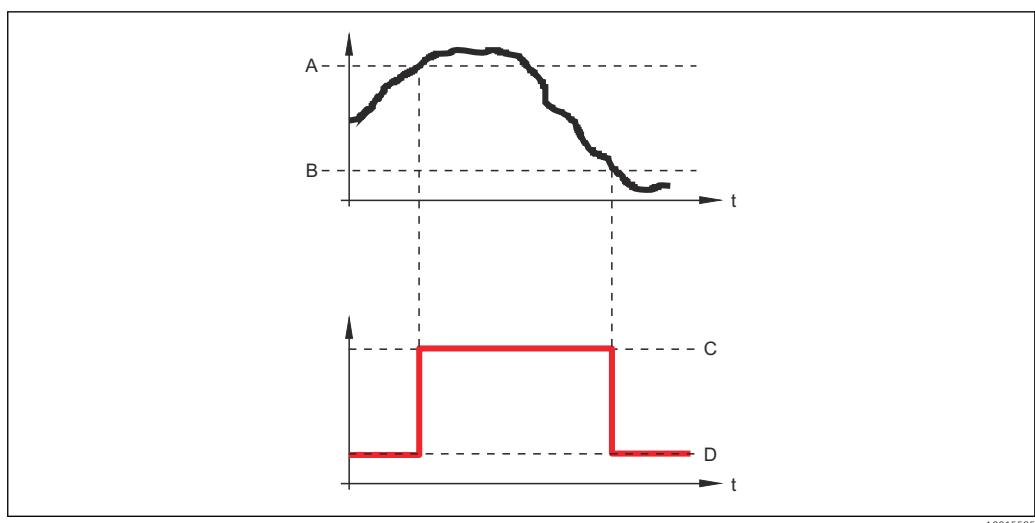


A0015585

- A Значение включения
- B Значение выключения
- C Выход замкнут (проводящий)
- D Выход разомкнут (непроводящий)

Значение включения < Значение выключения

- Выход замыкается, если измеренное значение становится меньше, чем **Значение включения**.
- Выход размыкается, если измеренное значение превышает **Значение выключения**.

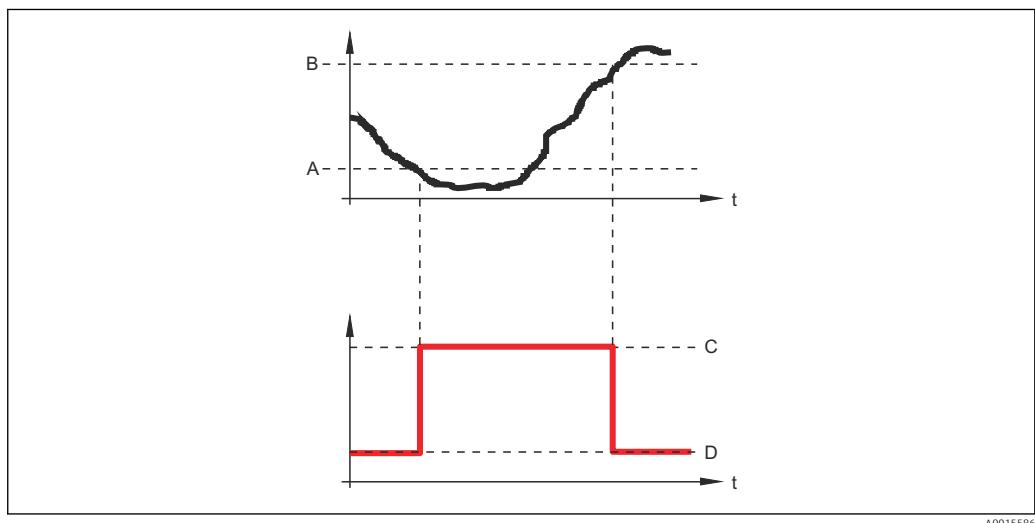

A0015586

- A Значение включения
- B Значение выключения
- C Выход замкнут (проводящий)
- D Выход разомкнут (непроводящий)

Задержка включения



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Задержка включ.

Требование

- Функция релейного выхода (\rightarrow 216) = Предел
- Назначить предельное значение (\rightarrow 217) ≠ Выключено

Описание	Определяет применяемую задержку перед переключением релейного выхода.
Ввод данных пользователем	0,0 до 100,0 с

Значение выключения

Навигация Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Знач. выключения

Требование **Функция релейного выхода** (\rightarrow 216) = Предел

Описание Определяет точку выключения.
Реле размыкается, если назначенная переменная процесса опускается ниже этой точки.

Ввод данных пользователем Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация Поведение переключения зависит от соотношения параметров **Значение включения** и **Значение выключения**; описание: см. описание параметр **Значение включения** (\rightarrow 218).

Задержка выключения

Навигация Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Задержка выкл.

Требование

- **Функция релейного выхода** (\rightarrow 216) = Предел
- **Назначить предельное значение** (\rightarrow 217) ≠ Выключено

Описание Определяет применяемую задержку перед переключением релейного выхода.

Ввод данных пользователем 0,0 до 100,0 с

Режим отказа

Навигация Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Режим отказа

Требование **Функция релейного выхода** (\rightarrow 216) = Предел или Цифровой выход

Описание Определяет состояние релейного выхода в случае ошибки.

Выбор

- Текущий статус
- Открыто
- Закрыто

Дополнительная информация

Статус переключателя

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Статус перек.

Описание

Текущий статус релейного выхода.

Инвертировать выходной сигнал

**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Релейный выход → Инверт вых сигн

Описание

'Нет'

Релейный выход действует в соответствии с настройками.

'Да'

Статус реле меняется на противоположный принятым настройкам.

Выбор

- Нет
- Да

Дополнительная информация

Значение опций

■ Нет

Поведение релейного выхода соответствует описанию, приведенному выше.

■ Да

Варианты состояния **Открыто** и **Закрыто** инвертируются относительно описания, приведенного выше.

Подменю "Дисплей"

Подменю подменю **Дисплей** доступно только в том случае, если к прибору подключен дисплей.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Дисплей

Language**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Language

Описание

Установите язык отображения.

Выбор

- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

Заводские настройки

Язык, выбранный в поз. 500 спецификации.
Если язык не был выбран: English.

**Дополнительная
информация****Форматировать дисплей****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Форматир дисплей

Описание

Выберите способ отображения измеренных значений на дисплее.

Выбор


- 1 значение, макс. размер
- 1 гистограмма + 1 значение
- 2 значения
- 1 значение большое + 2 значения
- 4 значения

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора


Дополнительная информация




■ 60 «Форматировать дисплей» = «1 значение, макс. размер»

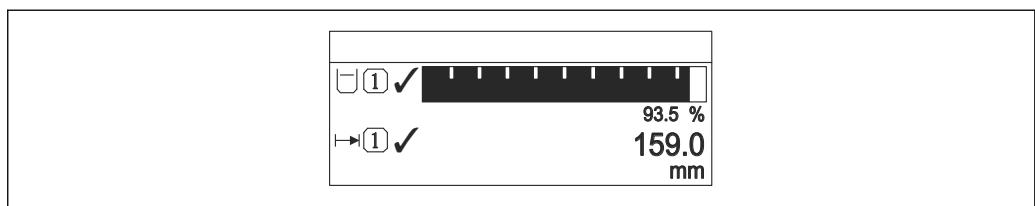


■ 61 «Форматировать дисплей» = «1 гистограмма + 1 значение»

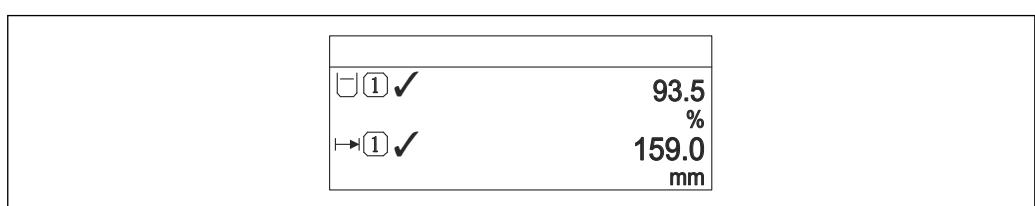

■ 62 «Форматировать дисплей» = «2 значения»

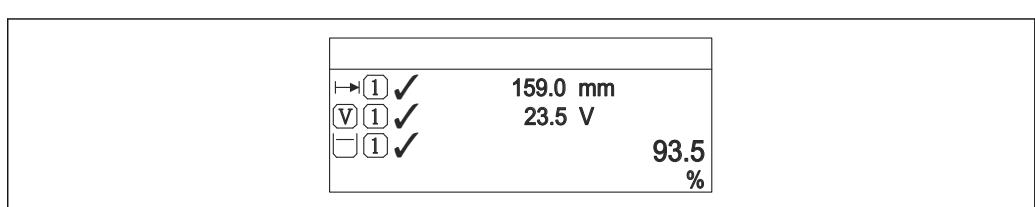

■ 63 «Форматировать дисплей» = «1 значение большое + 2 значения»

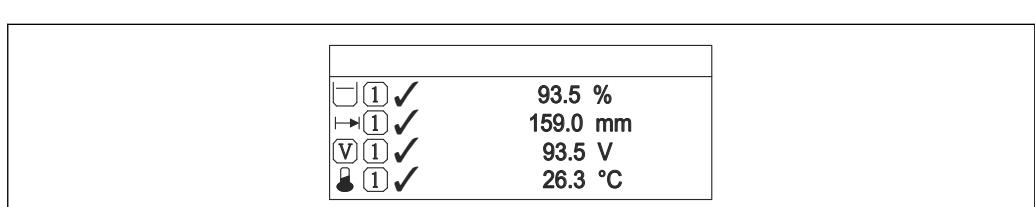

■ 64 «Форматировать дисплей» = «4 значения»

- i** ■ Параметры **Значение 1 до 4 дисплей** → ■ 224 используются для выбора измеренных значений, выводимых на дисплей, и порядка их вывода.
- В том случае, если заданное число измеренных значений превышает количество, поддерживаемое в текущем режиме отображения, значения выводятся на дисплей поочередно. Время отображения перед сменой значения настраивается в параметре параметр **Интервал отображения** (→ ■ 225).

Значение 1 до 4 дисплей**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Знач. 1 дисплей

Описание

Выберите измеренное значение, отображаемое на локальном дисплее.

Выбор

- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Раздел фаз линеаризованный *
- Расстояние до раздела фаз *
- Толщина верхнего слоя *
- Токовый выход 1
- Измеряемый ток
- Токовый выход 2 *
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники
- Измеренная емкость *
- Аналоговый выход расшир. диагностики 1
- Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Заводские настройки**Для измерения уровня**

- Значение 1 дисплей: Уровень линеаризованный
- Значение 2 дисплей: Расстояние
- Значение 3 дисплей: Токовый выход 1
- Значение 4 дисплей: нет

Для измерения уровня границы раздела фаз при одном токовом выходе

- Значение 1 дисплей: Раздел фаз линеаризованный
- Значение 2 дисплей: Уровень линеаризованный
- Значение 3 дисплей: Толщина верхнего слоя
- Значение 4 дисплей: Токовый выход 1

Для измерения уровня границы раздела фаз с двумя токовыми выходами

- Значение 1 дисплей: Раздел фаз линеаризованный
- Значение 2 дисплей: Уровень линеаризованный
- Значение 3 дисплей: Токовый выход 1
- Значение 4 дисплей: Токовый выход 2

Количество знаков после запятой 1 до 4**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Десятич знаки 1

Описание

Это меню не влияет на измерения и точность вычислений прибора

Выбор

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

**Дополнительная
информация**

Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Интервал отображения

Навигация

  Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Интервал отображ

Описание

Установите время отображения измеренных значений на дисплее, если дисплей чередует отображение значений.

Ввод данных пользователем

1 до 10 с

Дополнительная информация

Этот параметр действует только в том случае, если количество выбранных измеренных значений превышает число значений, которое может быть выведено на экран в соответствии с выбранным форматом индикации.

Демпфирование отображения



Навигация

  Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Демпфир. дисплея

Описание

Установите время отклика дисплея на изменение измеренного значения.

Ввод данных пользователем

0,0 до 999,9 с

Заголовок



Навигация

  Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Заголовок


Описание

Выберите содержание заголовка на локальном дисплее.

Выбор

- Обозначение прибора
- Свободный текст

Дополнительная информация

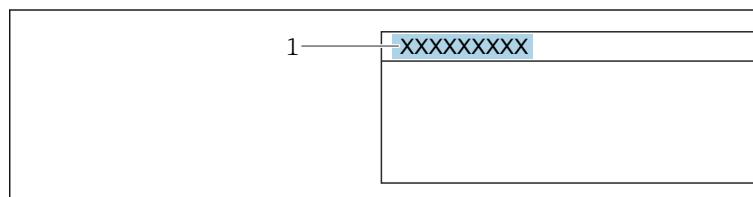

A0029422

1 Расположение текста заголовка на дисплее

Значение опций

■ Обозначение прибора

Задается в параметре параметр Обозначение прибора (→ 163).

■ Свободный текст

Задается в параметре параметр Текст заголовка (→ 226).

Текст заголовка**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Текст заголовка

Требование

Заголовок (\rightarrow 225) = Свободный текст

Описание

Введите текст заголовка дисплея.

Ввод данных пользователем

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов (12)

Дополнительная информация

Количество отображаемых символов зависит от их характеристики.

Разделитель**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Разделитель

Описание

Выберите десятичный разделитель для отображения цифровых значений.

Выбор

- .
- ,

Числовой формат**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Числовой формат

Описание

Выберите формат числа для отображения.

Выбор

- Десятичный
- ft-in-1/16"

Дополнительная информация

Опция опция ft-in-1/16" действует только для единиц измерения расстояния.

Меню десятичных знаков**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Меню десят. знак

Описание

Выбор количества знаков после десятичного разделителя для представления чисел в меню управления.

Выбор

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

Дополнительная информация

- Этот параметр действует только для чисел в меню управления (таких как **Калибровка пустой емкости**, **Калибровка полной емкости**) и не влияет на отображение измеренного значения. Количество знаков после десятичного разделителя отображения измеренного значения настраивается в параметрах **Количество знаков после запятой 1 до 4** → 224.
- Эта настройка не влияет на точность измерений и расчетов, выполняемых прибором.

Подсветка**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Подсветка

Требование

Прибор оснащен местным дисплеем SD03 (с оптическими кнопками).

Описание

Включить/выключить подсветку локального дисплея.

Выбор

- Деактивировать
- Активировать

Дополнительная информация**Значение опций**

- **Деактивировать**
Отключение фоновой подсветки.
- **Активировать**
Включение фоновой подсветки.

Независимо от значения данного параметра подсветка может быть автоматически отключена, если сетевое напряжение будет слишком мало.

Контрастность дисплея**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Дисплей → Контраст. диспл

Описание

Отрегулируйте настройки контрастности локального дисплея под условия окружающей среды (например, освещение или угол чтения).

Ввод данных пользователем

20 до 80 %

Заводские настройки

В зависимости от дисплея.

Дополнительная информация

Регулировка контрастности производится с помощью следующих кнопок:

- Темнее: одновременное нажатие кнопок и .
- Светлее: одновременное нажатие кнопок и .

Подменю "Резервная конфигурация на дисплее"

 Это подменю доступно только при условии, что к прибору подключен дисплей.

Конфигурацию прибора можно сохранить на дисплее (резервное копирование) в любой момент. При необходимости сохраненную конфигурацию можно восстановить, например, для возвращения прибора в определенное состояние. С помощью дисплея конфигурацию также можно перенести на другой прибор такого же типа.

 Обмен конфигурациями может производиться только для приборов с одинаковым режимом работы (см. параметр **Режим работы** (→ 163)).

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп

Время работы

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Время работы

Описание

Указывает какое время прибор находился в работе.

Дополнительная информация

Максимальное время
9 999 д (≈ 27 лет)

Последнее резервирование

Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Последн резерв-е

Описание

Указывает, когда была сохранена последняя резервная копия данных на модуле дисплея.

Управление конфигурацией



Навигация

 Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Упр. конфиг.

Описание

Выберите действие для управления данными прибора в модуле дисплея.

Выбор

- Отмена
- Сделать резервную копию
- Восстановить
- Дублировать
- Сравнить
- Очистить резервные данные

**Дополнительная
информация****Значение опций****■ Отмена**

Действие не выполняется, происходит выход из настройки параметра.

■ Сделать резервную копию

Сохранение резервной копии текущей конфигурации прибора из встроенного блока HistoROM на дисплей прибора.

■ Восстановить

Последняя резервная копия конфигурационных данных прибора копируется из памяти дисплея в блок HistoROM прибора.

■ Дублировать

Копирование конфигурации преобразователя в другой прибор посредством дисплея преобразователя. Следующие параметры, относящиеся исключительно к конкретной точке измерения, **не** включаются в переносимую конфигурацию:

- Код даты HART
- Короткий тег HART
- Сообщение HART
- Дескриптор HART
- Адрес HART
- Обозначение прибора
- Тип продукта

■ Сравнить

Копия конфигурации прибора, сохраненная на дисплее, сравнивается с текущей конфигурацией в блоке HistoROM. Результат сравнения отображается в параметре параметр **Результат сравнения** (→ 229).

■ Очистить резервные данные

Резервная копия конфигурационных данных прибора удаляется из дисплея прибора.



В процессе выполнения этого действия редактирование конфигурации с помощью местного дисплея невозможно; на дисплей выводится сообщение о состоянии процесса.



Если имеющаяся резервная копия будет восстановлена на другом приборе с помощью опции опция **Восстановить**, некоторые функции прибора могут оказаться недоступными. Возможно, вернуть исходное состояние не удастся даже путем сброса прибора.

Для переноса конфигурации на другой прибор всегда используйте опцию опция **Дублировать**.

Состояние резервирования**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Статус резервир

Описание

Отображение операции резервного копирования, активной в данный момент.

Результат сравнения**Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Резерв конф дисп → Рез-т сравнения

Описание

Сравнение текущих данных прибора и резервной копии дисплея.

**Дополнительная
информация****Значение опций отображения****■ Настройки идентичны**

Резервная копия текущей конфигурации прибора, сохраненная в памяти блока HistoROM, идентична резервной копии на дисплее.

■ Настройки не идентичны

Резервная копия текущей конфигурации прибора, сохраненная в памяти блока HistoROM, не идентична резервной копии на дисплее.

■ Нет резервной копии

На дисплее отсутствует резервная копия конфигурации прибора, сохраненная в блоке HistoROM.

■ Настройки резервирования нарушены

Текущая конфигурация прибора в блоке HistoROM повреждена или несовместима с резервной копией на дисплее.

■ Проверка не выполнена

Конфигурация прибора в блоке HistoROM еще не сравнивалась с резервной копией на дисплее.

■ Несовместимый набор данных

Наборы данных несовместимы, их сравнение невозможно.

i Для запуска сравнения выберите **Управление конфигурацией** (→ 228) = **Сравнить**.

i Если конфигурация преобразователя была скопирована с другого прибора с применением функции **Управление конфигурацией** (→ 228) = **Дублировать**, то конфигурация нового прибора в блоке HistoROM будет лишь частично совпадать с конфигурацией, сохраненной на дисплее: специфические свойства датчиков (такие как кривая помех) при этом не копируются. Как следствие, будет выдан результат сравнения **Настройки не идентичны**.

Подменю "Администрирование"

Навигация



Настройка → Расшир настройка → Администрация



Определить новый код доступа

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост.

Описание

Определите код доступа к записи параметров.

Ввод данных
пользователем

0 до 9 999

Дополнительная
информация

Если заводская настройка не была изменена или введено число «0», то параметры не будут защищены от записи и поэтому всегда могут быть изменены. Пользователь входит в систему с уровнем доступа «Техническое обслуживание».

Защита от записи распространяется на все параметры, отмеченные в настоящем документе символом . Если перед параметром на локальном дисплее отображается символ , то данный параметр защищен от записи.

После того как будет установлен код доступа, защищенные от записи параметры можно будет изменить только после ввода кода доступа в параметре параметр **Ввести код доступа** (\rightarrow 179).

В случае потери кода доступа обратитесь в региональное торговое представительство Endress+Hauser.

При управлении посредством локального дисплея: новый код доступа вступает в действие только после подтверждения в параметре **Подтвердите код доступа** (\rightarrow 233).

Сброс параметров прибора



Навигация

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Сброс параметров

Описание

Сбросить конфигурацию прибора - полностью или частично - к определенному состоянию.

Выбор

- Отмена
- К заводским настройкам
- К настройкам поставки
- Сброс настроек заказчика
- К исходным настройкам преобразователя
- Перезапуск прибора

**Дополнительная
информация****Значение опций**

- **Отмена**
Без действий
- **К заводским настройкам**
Все параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки в соответствии с кодами заказа.
- **К настройкам поставки**
Все параметры сбрасываются, восстанавливаются настройки, установленные перед поставкой. Настройки поставки могут отличаться от заводских установок, если были заказаны параметры настройки в соответствии с индивидуальными требованиями заказчика.
Если установка индивидуальных параметров прибора не была заказана, эта опция не отображается.
- **Сброс настроек заказчика**
Все пользовательские параметры сбрасываются, восстанавливаются заводские настройки. Сервисные параметры при этом сохраняются.
- **К исходным настройкам преобразователя**
Каждый параметр, связанный с измерением, сбрасывается на заводскую настройку. Сервисные параметры и параметры связи при этом сохраняются.
- **Перезапуск прибора**
При перезапуске происходит сброс всех параметров, данные которых хранятся в энергозависимой памяти (ОЗУ) (например, данные измеренных значений), на заводские настройки. Настройка прибора при этом не изменяется.

Мастер "Определить новый код доступа"

 Параметр мастер **Определить новый код доступа** доступен только при управлении с местного дисплея. При работе через программное обеспечение параметр параметр **Определить новый код доступа** находится непосредственно в меню подменю **Администрирование**. При работе через программное обеспечение параметр параметр **Подтвердите код доступа** недоступен.

Навигация

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост.

**Определить новый код доступа****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост. → Новый код дост.

Описание

→ 231

**Подтвердите код доступа****Навигация**

Настройка → Расшир настройка → Администрация → Новый код дост. → Подтв. код дост.

Описание

Подтвердите введенный код доступа.

Ввод данных пользователем

0 до 9 999

17.5 Меню "Диагностика"

Навигация

Diagramm Diagnosika

Текущее сообщение диагностики

Навигация

Diagramm Diagnosika → Тек. диагн сообщ

Описание

Отображение текущего диагностического сообщения.

Дополнительная
информация

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

i Если одновременно активно несколько сообщений, отображается только сообщение с наивысшим приоритетом.

i Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа **i** на дисплее.

Метка времени

Навигация

Diagramm Diagnosika → Метка времени

Описание

Отображает временную отметку активного диагностического сообщения.

Предыдущее диагн. сообщение

Навигация

Diagramm Diagnosika → Предыдущее сообщ

Описание

Просмотр последнего диагностического сообщения, бывшего активным до появления текущего сообщения.

Дополнительная
информация

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

i Состояние, о котором появляется информация на дисплее, может оставаться действующим. Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть посредством символа **i** на дисплее.

Метка времени

Навигация Диагностика → Метка времени**Описание**

Показывает временную метку предыдущего диагностического сообщения.

Время работы после перезапуска

Навигация Диагностика → Время работы**Описание**

Просмотр продолжительности работы прибора после его последнего перезапуска.

Время работы

Навигация Диагностика → Время работы**Описание**

Указывает какое время прибор находился в работе.

**Дополнительная
информация***Максимальное время*

9 999 д (≈ 27 лет)

17.5.1 Подменю "Перечень сообщений диагностики"

Навигация

  Диагностика → Лист сообщ

Диагностика 1 до 5

Навигация

  Диагностика → Лист сообщ → Диагностика 1

Описание

Просмотр текущих диагностических сообщений со значением приоритета от наивысшего до пятого.

Дополнительная
информация

Отображается следующее:

- Символ поведения события;
- Код поведения диагностики;
- Время события;
- Текст события.

Метка времени 1 до 5

Навигация

  Диагностика → Лист сообщ → Метка времени 1 до 5

Описание

Временная метка диагностического сообщения.

17.5.2 Подменю "Журнал событий"

 Подменю **Журнал событий** доступен только при управлении с местного дисплея. При работе в FieldCare можно просмотреть список событий в функции FieldCare «Список событий/HistoROM».

[Навигация](#)



[Диагностика → Журнал событий](#)



Опции фильтра

Навигация

[Диагностика → Журнал событий → Опции фильтра](#)

Описание

Определить категорию сообщений о событии для отображения в подменю журнала событий.

Выбор

- Все
- Отказ (F)
- Проверка функций (C)
- Не соответствует спецификации (S)
- Требуется техническое обслуживание (M)
- Информация (I)

Дополнительная информация

- Этот параметр используется только при управлении с местного дисплея.
■ Сигналы состояния классифицируются в соответствии с NAMUR NE 107.

Подменю "Список событий"

Подменю **Список событий** позволяет просмотреть историю происходивших событий с категорией, выбранной в параметре параметр **Опции фильтра** (\rightarrow 237). Отображается до 100 сообщений о событиях в хронологическом порядке.

Следующие символы указывают на то, что событие произошло или завершилось:

- : событие произошло;
- : событие завершилось.

Информацию о причине появления сообщения и мерах по устранению можно просмотреть, нажав кнопку .

Формат индикации

- Для сообщений о событиях с категорией I: информационное событие, текстовое описание события, символ «запись события», время события.
- Для сообщений о событиях с категориями F, M, C, S (сигнал состояния): диагностическое событие, текстовое описание события, символ «запись события», время события.

[Навигация](#)



[Диагностика → Журнал событий → Список событий](#)

17.5.3 Подменю "Информация о приборе"

Навигация

  Диагностика → Инф о приборе

Обозначение прибора

Навигация

  Диагностика → Инф о приборе → Обозначение

Описание

Введите название точки измерений.

Интерфейс пользователя

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Серийный номер

Навигация

  Диагностика → Инф о приборе → Серийный номер

Описание

Показать серийный номер измерительного прибора.

Дополнительная
информация

 Серийный номер используется для следующих целей:

- Быстрая идентификация прибора, например, при обращении в региональное торговое представительство Endress+Hauser;
- Получение информации о конкретном приборе с помощью Device Viewer: www.endress.com/deviceviewer.

 Кроме того, серийный номер указан на заводской табличке.

Версия программного обеспечения

Навигация

  Диагностика → Инф о приборе → Версия прибора

Описание

Показать версию установленного программного обеспечения.

Интерфейс пользователя

xx.yy.zz

Дополнительная
информация

 Версии программного обеспечения, отличающиеся только последними двумя символами («zz»), не имеют отличий с точки зрения функциональности или процесса эксплуатации.

Название прибора

Навигация

  Диагностика → Инф о приборе → Название прибора

Описание

Показать название преобразователя.

Заказной код прибора

Навигация	Диагностика → Инф о приборе → Заказной код
Описание	Показать код заказа прибора.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Расширенный заказной код 1 до 3

Навигация	Диагностика → Инф о приборе → Расш заказ код 1
Описание	Отображение трех частей расширенного кода заказа.
Интерфейс пользователя	Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов
Дополнительная информация	Расширенный код заказа содержит опции всех параметров спецификации для данного прибора, и, таким образом, однозначно идентифицирует прибор.

Версия прибора

Навигация	Диагностика → Инф о приборе → Версия прибора
Описание	Показать версии HART Communication Foundation, с которыми зарегистрирован прибор.
Дополнительная информация	Версия прибора необходима для присвоения прибору соответствующего файла описания прибора (DD).

ID прибора

Навигация	Диагностика → Инф о приборе → ID прибора
Описание	Показывает ID устройства для идентификации устройства в сети HART.
Дополнительная информация	В дополнение к типу прибора и идентификатору изготовителя, идентификатор прибора является частью уникального идентификатора, однозначно определяющего данный прибор в среде HART.

Тип прибора

Навигация

 Диагностика → Инф о приборе → Тип прибора

Описание

Показать тип устройств, с которыми зарегистрирован HART Communication Foundation.

**Дополнительная
информация**

ID производителя

Навигация

 Диагностика → Инф о приборе → ID производителя

Описание

Просмотр идентификатора изготовителя, под которым измерительный прибор зарегистрирован в HART Communication Foundation.

Интерфейс пользователя

2-значное шестнадцатеричное число

Заводские настройки

0x11 (Endress+Hauser)

17.5.4 Подменю "Измеренное значение"

Навигация

Diagramm Диагностика → Изм. знач.

Расстояние


Навигация

Diagramm Диагностика → Изм. знач. → Расстояние

Описание


Отображается измеренное расстояние D_L между точкой отсчета (нижним краем фланца или резьбового соединения) и уровнем.

Дополнительная информация

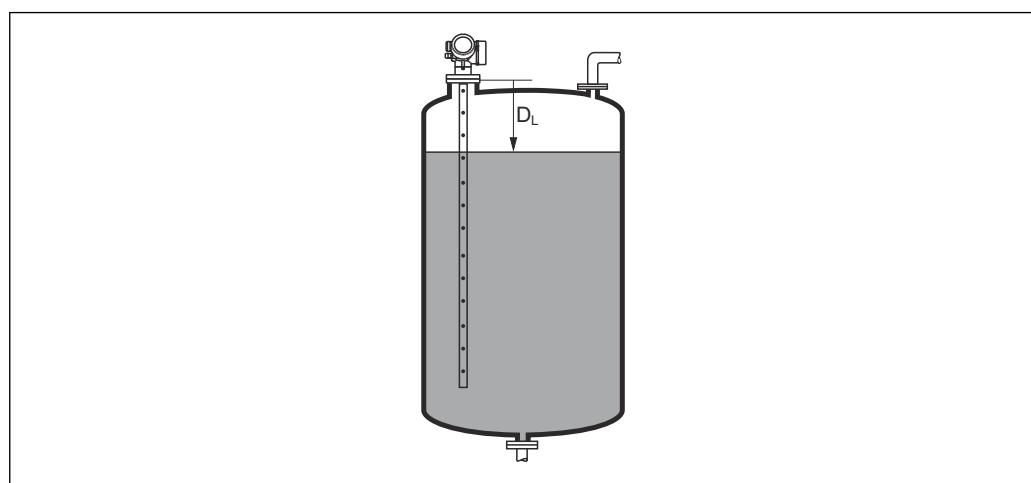

A0013198

Diagram 65 Distance for measurement in liquid media

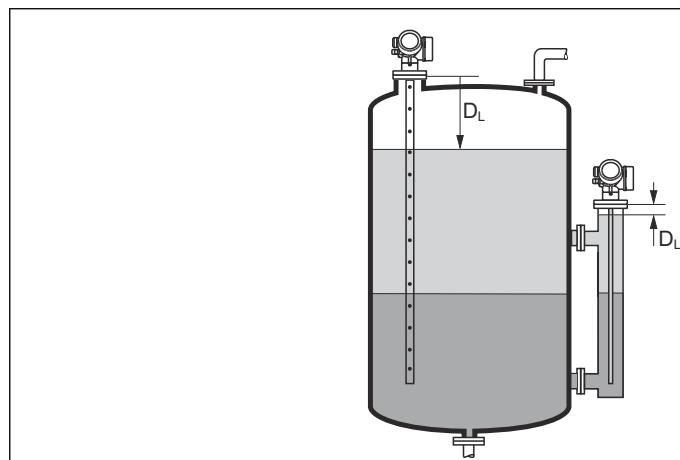

A0013199

Diagram 66 Distance for measurement of phase boundary level



Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (\rightarrow 163).

Уровень линеаризованный**Навигация**

Диагностика → Изм. знач. → Линеализ. уров.

Описание

Отображение линеаризованного уровня.

**Дополнительная
информация**

- Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** → 197.
- В случае измерения уровня границы раздела фаз этот параметр всегда относится к общему уровню.

Расстояние до раздела фаз**Навигация**


Диагностика → Изм. знач. → Расст до межфазн

Требование

Режим работы (→ 163) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается измеренное расстояние D_L между контрольной точкой (нижним краем фланца или резьбового присоединения) и границей раздела фаз.

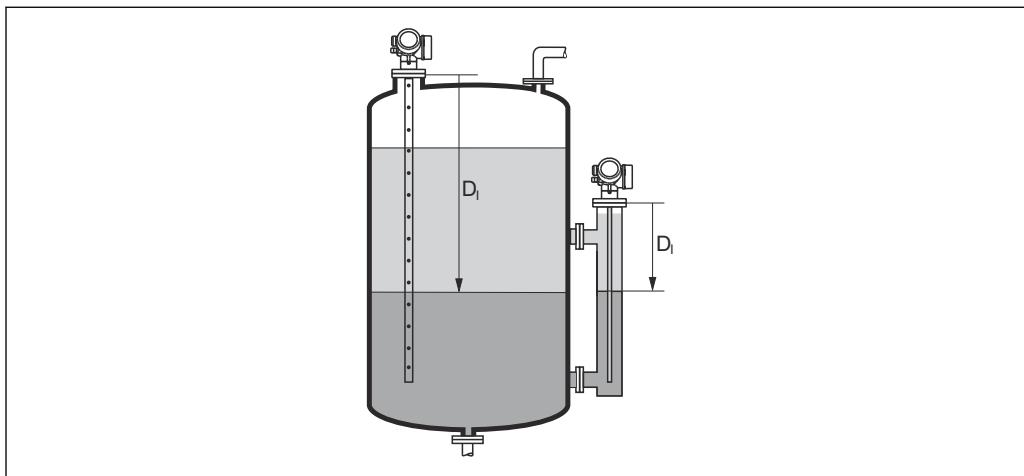**Дополнительная
информация**

A0013202

- Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения расстояния** (→ 163).

Раздел фаз линеаризованный**Навигация**

Диагностика → Изм. знач. → Лианиз. разд.фаз

Требование

Режим работы (→ 163) = Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображение линеаризованной высоты границы раздела фаз.

**Дополнительная
информация**

Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации**. → [197](#)

Толщина верхнего слоя**Навигация**


Диагностика → Изм. знач. → Верхний слой

Требование

Режим работы (→ [163](#)) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной

Описание

Отображается толщина верхней области границы раздела фаз (UP).

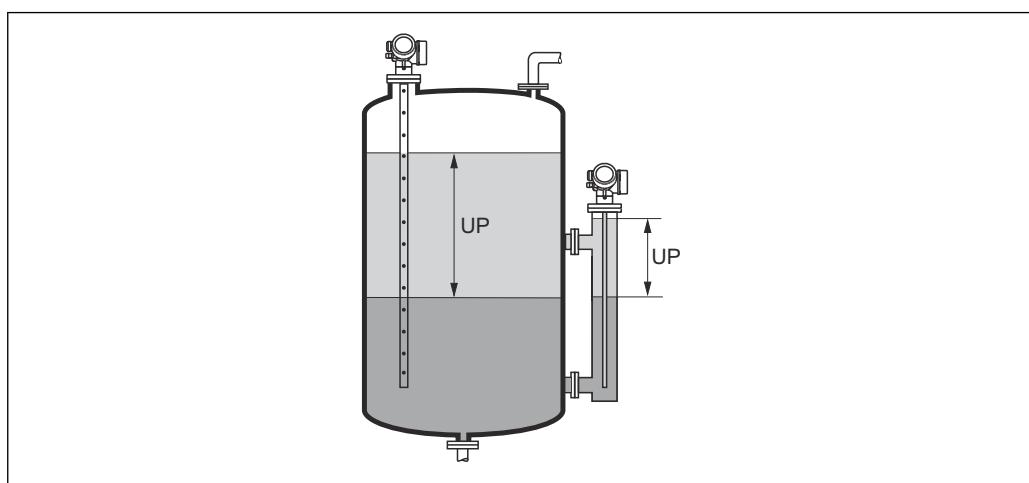**Дополнительная
информация**

A0013313

UP Толщина верхнего слоя



Единица измерения задается в параметре параметр **Единицы измерения линеаризации** → [197](#).

Выходной ток 1 до 2**Навигация**

Диагностика → Изм. знач. → Выходной ток 1 до 2

Описание

Показывает фактическое расчетное значение токового выхода.

Измеряемый ток 1**Навигация**

Диагностика → Изм. знач. → Измер. ток 1

Требование

Доступно только для токового выхода 1

Описание

Показывает значение тока токового выхода, которое измеряется в настоящий момент.

Напряжение на клеммах 1

Навигация Диагностика → Изм. знач. → Напряж. клемм 1**Описание**

Показывает текущее напряжение на клеммах, которое подается на токовый выход.

17.5.5 Подменю "Регистрация данных"

Навигация

Диагностика → Регистрац.данных



Назначить канал 1 до 4

Навигация

Диагностика → Регистрац.данных → Назнач. канал 1 до 4

Описание

Назначить переменную процесса для канала архивирования.

Выбор

- Выключено
- Уровень линеаризованный
- Расстояние
- Расстояние без фильтра
- Раздел фаз линеаризованный *
- Расстояние до раздела фаз *
- Расстояние раздел фаз без фильтра
- Толщина верхнего слоя *
- Токовый выход 1
- Измеряемый ток
- Токовый выход 2 *
- Напряжение на клеммах
- Температура электроники *
- Измеренная емкость *
- Абсолютная амплитуда отражённого сигнала
- Относительная амплитуда эхо-сигнала *
- Абсолютная амплитуда сигнала раздела фаз *
- Относительная амплитуда раздела фаз *
- Абсолютная амплитуда сигнала ЕОР
- Сдвиг ЕОР
- Шум сигнала
- Вычисленное значение ДП (DC) *
- Аналоговый выход расшир. диагностики 1
- Аналоговый выход расшир. диагностики 2

Дополнительная
информация

Максимальное количество регистрируемых измеренных значений: 1000. Это означает следующее:

- 1000 точек данных при использовании 1 канала регистрации;
- 500 точек данных при использовании 2 каналов регистрации;
- 333 точки данных при использовании 3 каналов регистрации;
- 250 точек данных при использовании 4 каналов регистрации.

Если достигнуто максимальное количество точек данных, самые старые точки в журнале данных циклически перезаписываются таким образом, что в журнале всегда находятся последние 1000, 500, 333 или 250 измеренных значений (принцип кольцевой памяти).



При выборе новой опции в этом параметре все зарегистрированные данные удаляются.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Интервал регистрации данных**Навигация**

- Диагностика → Регистрац.данных → Интервал рег-ции
- Диагностика → Регистрац.данных → Интервал рег-ции

Описание

Определите интервал архивирования данных. Данное значение определяет временной интервал между отдельными точками сохранения.

Ввод данных пользователем

1,0 до 3 600,0 с

Дополнительная информация

Этот параметр определяет интервал между двумя соседними точками данных в журнале регистрации данных, соответственно, максимальное время регистрации T_{log} составляет:

- Для 1 канала регистрации: $T_{log} = 1000 \cdot t_{log}$;
- Для 2 каналов регистрации: $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$;
- Для 3 каналов регистрации: $T_{log} = 333 \cdot t_{log}$;
- Для 4 каналов регистрации: $T_{log} = 250 \cdot t_{log}$.

По истечении этого времени самые старые точки данных в журнале данных циклически перезаписываются таким образом, что данные за время T_{log} всегда остаются в памяти (принцип кольцевой памяти).

При изменении этого параметра зарегистрированные данные удаляются.

Пример**Используется 1 канал регистрации**

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ с} = 1000 \text{ с} \approx 16,5 \text{ мин}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ с} = 1000 \text{ с} \approx 2,75 \text{ ч}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ с} = 80000 \text{ с} \approx 22 \text{ ч}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ с} = 3600000 \text{ с} \approx 41 \text{ д}$

Очистить данные архива**Навигация**

- Диагностика → Регистрац.данных → Очист арх данные
- Диагностика → Регистрац.данных → Очист арх данные

Описание

Очистить все данные архива.


Выбор

- Отмена
- Очистить данные

Подменю "Показать канал 1 до 4"

i Подменю **Показать канал 1 до 4** доступны только при управлении посредством местного дисплея. При работе в FieldCare можно просмотреть диаграмму регистрации в функции FieldCare «Список событий/HistoROM».

Подменю **Показать канал 1 до 4** позволяют просмотреть диаграмму истории регистрации для соответствующего канала.

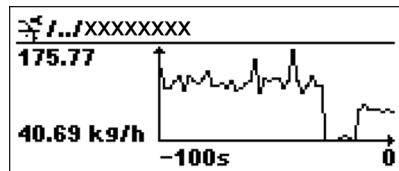

- Ось x: в зависимости от выбранного количества каналов отображается от 250 до 1000 измеренных значений переменной процесса.
- Ось у: отображается приблизительная шкала измеренных значений, которая постоянно адаптируется соответственно выполняемому измерению.

i Для возврата в меню управления одновременно нажмите **⊕** и **⊖**.

[Навигация](#)

Диагностика → Регистрац.данных → Показ канал 1 до 4

17.5.6 Подменю "Моделирование"

Подменю подменю **Моделирование** используется для моделирования определенных измеренных значений или других условий. Это позволяет проверить правильность конфигурации прибора и подключенных к нему блоков управления.

Условия, которые могут быть смоделированы

Моделируемое условие	Соответствующие параметры
Определенное значение переменной процесса	<ul style="list-style-type: none">■ Назначить переменную измерения (→ 250)■ Значение переменной тех. процесса (→ 250)
Определенное значение на токовом выходе	<ul style="list-style-type: none">■ Моделир. токовый выход (→ 251)■ Значение токового выхода (→ 251)
Определенное состояние релейного выхода	<ul style="list-style-type: none">■ Моделирование вых. сигнализатора (→ 251)■ Статус переключателя (→ 251)
Появление аварийного сигнала	Симулир. аварийного сигнала прибора (→ 252)
Появление определенного диагностического сообщения	Моделир. диагностическое событие (→ 252)

Структура подменю

Навигация



Эксперт → Диагностика → Моделирование

► Моделирование

Назначить переменную измерения

→ 250

Значение переменной тех. процесса

→ 250

Моделир. токовый выход 1 до 2

→ 251

Значение токового выхода 1 до 2

→ 251

Моделирование вых. сигнализатора

→ 251

Статус переключателя

→ 251

Симулир. аварийного сигнала прибора

→ 252

Моделир. диагностическое событие

→ 252

Описание параметров

Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование

Назначить переменную измерения



Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Назн. перем.изм.

Описание

Определяет переменную процесса для моделирования.

Выбор

- Выключено
- Уровень
- Раздел фаз *
- Толщина верхнего слоя *
- Уровень линеаризованный
- Раздел фаз линеаризованный
- Линеаризованная толщина

Дополнительная информация

- Моделируемое значение для выбранной переменной процесса задается в параметре параметр **Значение переменной тех. процесса** (→ 250).
- Если **Назначить переменную измерения ≠ Выключено**, то в данный момент выполняется моделирование. Это состояние обозначается диагностическим сообщением с категорией **Функциональная проверка (C)**.

Значение переменной тех. процесса



Навигация

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Знач перем проц

Требование

Назначить переменную измерения (→ 250) ≠ Выключено

Описание

Определяет значение выбранной переменной.

Выходные сигналы принимают значение или состояние, соответствующее этому значению.

Ввод данных пользователем

Число с плавающей запятой со знаком

Дополнительная информация

Это моделируемое значение применяется при последующей обработке измеренного значения и при формировании выходного сигнала. С помощью этой функции можно проверять правильность настройки прибора.

* Видимость зависит от опций заказа или настроек прибора

Моделир. токовый выход 1 до 2**Навигация**

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Модел ток вых 1 до 2

Описание

Включение и выключение моделирования токового выхода.

Выбор

- Выключено
- Включено

Дополнительная информация

Активное моделирование обозначается диагностическим сообщением с категорией Функциональная проверка (C).

Значение токового выхода 1 до 2**Навигация**

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Знач ток вых 1 до 2

Требование

Моделир. токовый выход (→ 251) = Включено

Описание

Определяет значение моделируемого выходного тока.

Ввод данных пользователем

3,59 до 22,5 мА

Дополнительная информация

На токовом выходе устанавливается значение, заданное в этом параметре. С помощью этой функции можно проверить правильность настройки токового выхода и правильность функционирования блоков управления, подключенных к прибору.

Моделирование вых. сигнализатора**Навигация**

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Мод. сигн-ра

Описание

Включение и выключение моделирования вых. сигнализатора.

Выбор

- Выключено
- Включено

Статус переключателя**Навигация**

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Статус перек.

Требование

Моделирование вых. сигнализатора (→ 251) = Включено

Описание

Текущий статус релейного выхода.

Выбор

- Открыто
- Закрыто

**Дополнительная
информация**

На релейном выходе устанавливается состояние, заданное в этом параметре. Это позволяет проверить правильность функционирования блоков управления, подключенных к прибору.

Симулир. аварийного сигнала прибора**Навигация**

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Симул.авар.сигн.

Описание

Включение и выключение сигнала тревоги прибора.

Выбор

- Выключено
- Включено

**Дополнительная
информация**

Если выбрана опция **Включено**, прибор генерирует аварийный сигнал. Это позволяет проверить правильность поведения выхода прибора при появлении аварийного сигнала.

Активное моделирование обозначается сообщением диагностическое сообщение **xC484 Симулирование неисправности**.

Моделир. диагностическое событие**Навигация**

Эксперт → Диагностика → Моделирование → Модел.диагн.соб

Описание

Выберите диагностическое событие для моделирования.

Примечание:

Для завершения моделирования, выберите 'Выкл'.

**Дополнительная
информация**

При управлении посредством местного дисплея можно отфильтровать список выбора по категориям событий (параметр **Категория событий диагностики**).

17.5.7 Подменю "Проверка прибора"

Навигация

Диагностика → Проверка прибора



Начать проверку прибора

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Начать проверку

Описание

Запуск проверки прибора.

Выбор

- Нет
- Да

Дополнительная
информация

В случае потери эхо-сигнала выполнение проверки прибора невозможно.

Результат проверки прибора

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Рез-т проверки

Описание

Отображается результат проверки прибора.

Дополнительная
информация

Значение опций отображения

- Установка в норме

Измерение возможно без ограничений.

- Погрешность измерения увеличена

Измерение возможно. Существует вероятность роста погрешности измерения, обусловленная амплитудой сигнала.

- Риск потери эхо-сигнала

В данный момент измерение возможно. Имеется риск потери эхо-сигнала.

Проверьте монтажную позицию прибора и диэлектрическую проницаемость продукта.

- Проверка не выполнена

Проверка прибора не выполнена.

Время последней проверки

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Посл. проверка

Описание

Отображается время, в которое была выполнена последняя проверка прибора.

Интерфейс пользователя

Строка символов, состоящая из цифр, букв и специальных символов

Сигнал уровня

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Сигнал уровня

Требование

Проверка прибора выполнена.

Описание

Отображается результат проверки прибора по сигналу уровня.

Интерфейс пользователя

- Проверка не выполнена
- Проверку не прошел
- Проверка OK

Дополнительная информация

При значении **Сигнал уровня = Проверку не прошел**: проверьте монтажную позицию прибора и диэлектрическую проницаемость продукта.

Нормирующий сигнал

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Нормир. сигнал

Требование

Проверка прибора выполнена.

Описание

Отображается результат проверки прибора по нормирующему сигналу.

Интерфейс пользователя

- Проверка не выполнена
- Проверку не прошел
- Проверка OK

Дополнительная информация

При значении **Нормирующий сигнал = Проверку не прошел**: проверьте монтажную позицию прибора. В неметаллических емкостях следует использовать металлическую пластину или металлический фланец.

Сигнал раздела фаз

Навигация

Диагностика → Проверка прибора → Сигн раздела фаз

Требование

- **Режим работы** (→ 163) =Раздел фаз или Раздел фаз + емкостной
- Проверка прибора выполнена.

Описание

Отображается результат проверки прибора по сигналу границы раздела фаз.

Интерфейс пользователя

- Проверка не выполнена
- Проверку не прошел
- Проверка OK

17.5.8 Подменю "Heartbeat"

 Подменю **Heartbeat** доступно только в **FieldCare** и **DeviceCare**. Оно содержит все мастера для настройки пакетов прикладных программ **Heartbeat Verification** и **Heartbeat Monitoring**.

Подробное описание
SD01872F

Навигация

  Диагностика → Heartbeat

Алфавитный указатель

A	Dоступ для чтения	77
Автоматическое вычисление DC (Мастер)	191	
Администрирование (Подменю)	231	
Аксессуары		
Для обслуживания	140	
Системные компоненты	140	
Активировать таблицу (Параметр)	202	
Аппаратная защита от записи	79	
B		
Байпас	33	
Безопасность изделия	12	
Блокировка кнопок		
Активация	82	
Деактивация	82	
Блокирующая дистанция (Параметр)	183, 187, 204	
V		
Ввести код доступа (Параметр)	179	
Версия прибора (Параметр)	239	
Версия программного обеспечения (Параметр)	238	
Возврат	125	
Время последней проверки (Параметр)	253	
Время работы (Параметр)	228, 235	
Время работы после перезапуска (Параметр)	235	
Вспомогательное оборудование		
Для конкретных устройств	127	
Для связи	138	
Высота заужения (Параметр)	199	
Выход демпфирования (Параметр)	213	
Выходной ток 1 до 2 (Параметр)	215, 243	
Вычисленное значение ДП (DC) (Параметр)	189	
G		
Группа продукта (Параметр)	164	
D		
Деактивировать SIL/WHG (Мастер)	207	
Демпфирование отображения (Параметр)	225	
Диагностика		
Условные обозначения	111	
Диагностика (Меню)	234	
Диагностика 1 (Параметр)	236	
Диагностические события	111	
Диагностическое событие	112	
В программном обеспечении	114	
Диагностическое сообщение	111	
Диаметр (Параметр)	199	
Диаметр трубы (Параметр)	164	
Диапазон тока (Параметр)	212	
Дисплей	83	
Дисплей (Подменю)	222	
Дисплей и устройство управления FHX50	72	
Дистанционное управление	74	
Документ		
Назначение	6	
Доступ для записи	77	
E		
Единица измерения уровня (Параметр)	183, 187	
Единицы измерения линеаризации (Параметр)	197	
Единицы измерения расстояния (Параметр)	163	
Ж		
Журнал событий (Подменю)	237	
З		
Заголовок (Параметр)	225	
Задержка включения (Параметр)	219	
Задержка выключения (Параметр)	220	
Заказной код прибора (Параметр)	239	
Закрепление коаксиальных зондов	32	
Закрепление стержневых зондов	30	
Закрепление тросовых зондов	29	
Замена прибора	124	
Запасные части	125	
Заводская табличка	125	
Записать карту помех (Параметр)	175, 177	
Зарегистрированные товарные знаки	9	
Защита от записи		
Посредством переключателя защиты от записи	79	
С помощью кода доступа	77	
Защита от перенапряжения		
Общая информация	67	
Значение 1 дисплей (Параметр)	224	
Значение включения (Параметр)	218	
Значение вручную (Параметр)	202	
Значение выключения (Параметр)	220	
Значение диэлектрической постоянной DC (Параметр)	171, 189, 191	
Значение переменной тех. процесса (Параметр)	250	
Значение токового выхода 1 до 2 (Параметр)	251	
Зонд заземлен (Параметр)	208	
И		
Измеренная толщина верхнего слоя (Параметр)	189	
Измеренное значение (Подменю)	241	
Измеряемый ток 1 (Параметр)	243	
Инвертировать выходной сигнал (Параметр)	221	
Инструмент	45	
Инструментарий статуса доступа (Параметр)	178	
Интеграция HART	91	
Интервал отображения (Параметр)	225	
Интервал регистрации данных (Параметр)	246	
Информация о приборе (Подменю)	238	
Использование измерительного прибора		
см. Назначение		
Использование измерительных приборов		
Использование не по назначению	11	
Пограничные ситуации	11	
Используйте вычисленное значение DC (Параметр)	190, 191	
История событий	119	

К

Калибровка полной емкости (Параметр)	166
Калибровка пустой емкости (Параметр)	165
Карта маски (Мастер)	177
Качество сигнала (Параметр)	169
Коаксиальные зонды	
Допустимая боковая нагрузка	25
Укорачивание	47
Коаксиальный зонд	
Конструкция	14
Код доступа	77
Ошибка при вводе	77
Количество знаков после запятой 1 (Параметр) . .	224
Компенсация влияния газообразной фазы	
Монтаж стержня зонда	49
Контекстное меню	88
Контрастность дисплея (Параметр)	227
Конфигурация измерения границы раздела фаз .	99
Корпус	
Конструкция	15
Поворот	53
Корпус преобразователя	
Поворот	53
Корпус электронной части	
Конструкция	15
Коррекция длины зонда (Мастер)	210
Коррекция уровня (Параметр)	184, 188

Л

Линеаризация (Подменю)	193, 194, 195
Линейный рост/спад (Параметр)	204
Локальный дисплей	
см. В аварийном состоянии	
см. Диагностическое сообщение	

М

Максимальное значение (Параметр)	198
Маска ввода	87
Мастер	
Автоматическое вычисление DC	191
Деактивировать SIL/WHG	207
Карта маски	177
Коррекция длины зонда	210
Определить новый код доступа	233
Подтверждение SIL/WHG	206
Меню	
Диагностика	234
Настройка	163
Меню десятичных знаков (Параметр)	226
Меры по устранению неполадок	
Вызов	113
Замыкание	113
Местный дисплей	71
Метка времени (Параметр)	234, 235
Метка времени 1 до 5 (Параметр)	236
Моделир. диагностическое событие (Параметр) .	252
Моделир. токовый выход 1 до 2 (Параметр) . .	251
Моделирование (Подменю)	249, 250
Моделирование вых. сигнализатора (Параметр)	251

Монтаж зонда	46
Монтаж снаружи резервуара	40
Монтажная позиция для измерения уровня . .	20

Н

Название прибора (Параметр)	238
Назначение	11
Назначение документа	6
Назначение полномочий доступа к параметрам	
Доступ для записи	77
Доступ для чтения	77
Назначить действие диагн. событию (Параметр)	218
Назначить канал 1 до 4 (Параметр)	245
Назначить переменную измерения (Параметр)	250
Назначить предельное значение (Параметр) .	217
Назначить статус (Параметр)	217
Назначить токовый выход (Параметр)	211
Напряжение на клеммах 1 (Параметр)	244
Настраиваемое значение (Параметр)	203
Настройка (Меню)	163
Настройка измерения уровня	97
Настройка измерения уровня границы раздела фаз	99
Настройка языка управления	95
Настройки	

Управление конфигурацией прибора	104
Язык управления	95
Настройки безопасности (Подменю)	203
Настройки зонда (Подменю)	208
Начать проверку прибора (Параметр)	253
Неверный код (Параметр)	207
Неметаллические резервуары	39
Номер таблицы (Параметр)	201
Нормирующий сигнал (Параметр)	254

О

Область применения	
Остаточные риски	11
Обозначение прибора (Параметр)	163, 238
Описания приборов	91
Определение кода доступа	77
Определить новый код доступа (Мастер)	233
Определить новый код доступа (Параметр) . .	231, 233
Опции фильтра (Параметр)	237
Отображение огибающей кривой	90
Отображение статуса доступа (Параметр) . .	179
Очистить данные архива (Параметр)	246
Очистка	123
Очистка наружной поверхности	123

П

Переключатель защиты от записи	79
Переменные прибора HART	91
Перечень диагностических сообщений	115
Перечень сообщений диагностики (Подменю) .	236
Поворот дисплея	54
Подземные резервуары	37
Подменю	
Администрирование	231
Дисплей	222

Журнал событий	237
Измеренное значение	241
Информация о приборе	238
Линеаризация	193, 194, 195
Моделирование	249, 250
Настройки безопасности	203
Настройки зонда	208
Перечень сообщений диагностики	236
Показать канал 1 до 4	247
Проверка прибора	253
Раздел фаз	186
Расширенная настройка	178
Регистрация данных	245
Резервная конфигурация на дисплее	228
Релейный выход	216
Список событий	119, 237
Токовый выход 1 до 2	211
Уровень	180
Heartbeat	255
Подсветка (Параметр)	227
Подтвердите код доступа (Параметр)	233
Подтвердить длину зонда (Параметр)	209, 210
Подтвердить расстояние (Параметр)	173, 177
Подтверждение SIL/WHG (Мастер)	206
Поиске и устранении неисправностей	106
Показать канал 1 до 4 (Подменю)	247
Последнее резервирование (Параметр)	228
Последняя точка маски (Параметр)	175, 177
Потеря сигнала (Параметр)	203
Предыдущее диагн. сообщение (Параметр)	234
П	
Поворот дисплея	54
Преобразователь цепи HART HMX50	62
Применение	11
Принцип ремонта	124
Проверка прибора (Подменю)	253
Продукт (Параметр)	180
Протокол HART	74

Ручной ввод толщины верхнего слоя (Параметр)	188, 191
--	----------

C

Сброс параметров прибора (Параметр)	231
Сбросить защиту от записи (Параметр)	207
Свободный текст (Параметр)	198
Сервисный интерфейс (CDI)	74
Серийный номер (Параметр)	238
Сигнал раздела фаз (Параметр)	254
Сигнал уровня (Параметр)	254
Сигналы состояния	84, 111
Символы измеренных значений	85
Символы, отображаемые на дисплее	84
Симулир. аварийного сигнала прибора (Параметр)	252
Системные компоненты	140
Состояние блокировки	84
Состояние резервирования (Параметр)	229
Список событий	119
Список событий (Подменю)	237
Статус блокировки (Параметр)	178
Статус переключателя (Параметр)	221, 251
Стержневой зонд	
Конструкция	14
Стержневые зонды	
Допустимая боковая нагрузка	24
Укорачивание	46

T

Табличный режим (Параметр)	200
Текст заголовка (Параметр)	226
Текст события	112
Текущая карта маски (Параметр)	175
Текущее сообщение диагностики (Параметр)	234
Теплоизоляция	42
Техника безопасности на рабочем месте	12
Техническое обслуживание	123
Технологическая среда	11
Технологический процесс (Параметр)	181, 186
Технология беспроводной связи Bluetooth®	73
Тип линеаризации (Параметр)	195
Тип прибора (Параметр)	240
Тип продукта (Параметр)	180
Тип резервуара (Параметр)	164
Ток при отказе (Параметр)	214
Токовый выход 1 до 2 (Подменю)	211
Толщина верхнего слоя (Параметр)	243
Требования к работе персонала	11
Тросовые зонды	

Допустимая растягивающая нагрузка	24
Монтаж	50
Укорачивание	46

Y

Указания по технике безопасности	
Основная	11

Указания по технике безопасности (XA)	8	Т
Управление конфигурацией (Параметр)	228	
Управление конфигурацией прибора	104	TV (переменная прибора HART)
Уровень (Параметр)	167, 201, 202	
Уровень (Подменю)	180	91
Уровень в емкости (Параметр)	170	
Уровень линеаризованный (Параметр)	198, 242	У
Уровень события		
Пояснение	111	
Условные обозначения	111	
Условные обозначения		
В редакторе текста и чисел	87	
Для коррекции	87	
Успокоительная труба	33	
Устройство управления	83	
Утилизация	126	
Ф		
Фактическая длина зонда (Параметр)	208, 210	
Фиксированное значение тока (Параметр)	213	
Фильтрация журнала событий	120	
Фланец	50	
Форматировать дисплей (Параметр)	222	
Функция релейного выхода (Параметр)	216	
Ч		
Числовой формат (Параметр)	226	
Э		
Эксплуатационная безопасность	12	
Элементы управления		
Диагностическое сообщение	112	
Д		
DC значение нижнего слоя (Параметр)	186	
DD	91	
DIP-переключатель		
см. Переключатель защиты от записи		
F		
FHX50	72	
FV (переменная прибора HART)	91	
Н		
Heartbeat (Подменю)	255	
HMX50	62	
I		
ID прибора (Параметр)	239	
ID производителя (Параметр)	240	
L		
Language (Параметр)	222	
P		
PV (переменная прибора HART)	91	
S		
SV (переменная прибора HART)	91	



71605453

www.addresses.endress.com
