


Istruzioni di funzionamento brevi **Solitrend MMP60**

Misura dell'umidità dei materiali

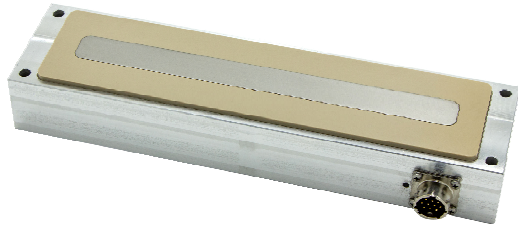

Queste Istruzioni di funzionamento brevi non sostituiscono le Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

Le informazioni dettagliate sono fornite nelle Istruzioni di funzionamento e nella documentazione supplementare.

Disponibile per tutte le versioni del dispositivo mediante:

- Internet: www.endress.com/deviceviewer
- Smartphone/tablet: app Endress+Hauser Operations



A0023555

Indice

1	Informazioni su questa documentazione	4
1.1	Simboli usati	4
2	Istruzioni di sicurezza base	4
2.1	Requisiti per il personale	4
2.2	Uso previsto	5
2.3	Sicurezza sul posto di lavoro	5
2.4	Sicurezza operativa	5
2.5	Sicurezza del prodotto	6
3	Descrizione del prodotto	6
3.1	Design del prodotto	6
4	Controllo alla consegna e identificazione del prodotto	7
4.1	Controllo alla consegna	7
4.2	Identificazione del prodotto	8
4.3	Indirizzo del produttore	8
4.4	Immagazzinamento, trasporto	8
5	Montaggio	9
5.1	Requisiti di montaggio	9
5.2	Montaggio del dispositivo	9
5.3	Verifica finale del montaggio	12
6	Collegamento elettrico	12
6.1	Requisiti di collegamento	12
6.2	Collegamento del dispositivo	12
6.3	Verifica finale delle connessioni	13
7	Opzioni operative	14
8	Messa in servizio	14
8.1	Uscite analogiche per i valori misurati	14
8.2	Modalità operativa	16
8.3	Per le applicazioni generiche con solidi sfusi è disponibile su richiesta il set di curve di taratura A	17
8.4	Impostazioni	19
8.5	Funzioni speciali	20
9	Diagnostica e ricerca guasti	20
9.1	Valore di umidità differente	20

1 Informazioni su questa documentazione

1.1 Simboli usati

1.1.1 Simboli per alcuni tipi di informazioni e grafiche

Suggerimento

Indica informazioni aggiuntive



Riferimento che rimanda alla documentazione



Riferimento alla figura



Avviso o singolo passaggio da rispettare

1, 2, 3

Serie di passaggi



Risultato di un passaggio

1, 2, 3, ...

Numeri degli elementi

A, B, C, ...

Viste

2 Istruzioni di sicurezza base

2.1 Requisiti per il personale

Il personale addetto a installazione, messa in servizio, diagnostica e manutenzione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- ▶ Gli specialisti addestrati e qualificati devono possedere una qualifica pertinente per la funzione e il compito specifici.
- ▶ Il personale deve essere autorizzato dal proprietario o dal responsabile dell'impianto.
- ▶ Deve conoscere approfonditamente le normative locali/nazionali.
- ▶ Prima di iniziare il lavoro, il personale deve leggere e comprendere le istruzioni del manuale e della documentazione supplementare e i certificati (in funzione dell'applicazione).
- ▶ Il personale deve seguire le istruzioni e rispettare le politiche generali.

Il personale operativo, nello svolgimento dei propri compiti, deve soddisfare i requisiti seguenti:

- ▶ Il personale deve essere istruito e autorizzato in base ai requisiti del compito dal proprietario/responsabile dell'impianto.
- ▶ Il personale deve seguire le istruzioni contenute nel presente manuale.

2.2 Uso previsto

Applicazione e fluidi

Il dispositivo descritto in questo manuale è destinato alla misura continua dell'umidità di numerosi materiali. Grazie alla frequenza operativa di circa 1 GHz, il dispositivo può anche essere utilizzato al di fuori di recipienti di metallo chiusi.

Se utilizzato al di fuori di recipienti chiusi, il dispositivo deve essere montato secondo le istruzioni nella sezione **Montaggio**. Il funzionamento dei dispositivi non presenta alcun rischio per la salute. Se sono rispettati i valori soglia specificati nei **Dati tecnici** e le condizioni elencate nelle istruzioni e nella documentazione addizionale, il misuratore può essere impiegato esclusivamente per le seguenti misure:

- Variabili di processo misurate: umidità dei materiali, conducibilità dei materiali e temperatura dei materiali

Per garantire le perfette condizioni del dispositivo durante il funzionamento:

- ▶ Impiegare il dispositivo solo per i fluidi contro i quali i materiali delle parti bagnate offrono sufficiente resistenza.
- ▶ Rispettare i valori soglia riportati nei "Dati tecnici".

Uso non corretto

Il costruttore non è responsabile per i danni causati da un uso improprio o usi diversi da quelli previsti.

Verifica in presenza di casi limite:

- ▶ Per quanto riguarda eventuali fluidi speciali usati per la pulizia, il produttore è disponibile a chiarire la resistenza alla corrosione dei materiali a contatto con il fluido ma non si assume alcuna responsabilità.

Rischi residui

A causa del trasferimento di calore dal processo e della potenza dissipata all'interno dell'elettronica, la temperatura della custodia dell'elettronica e delle parti contenute può raggiungere 70 °C (158 °F) durante il funzionamento. Durante il funzionamento, il dispositivo può raggiungere una temperatura simile a quella del fluido.

Pericolo di ustioni da contatto con le superfici!

- ▶ Nel caso di fluidi a elevata temperatura, prevedere delle protezioni per evitare il contatto e le bruciature.

2.3 Sicurezza sul posto di lavoro

In caso di lavoro su e con il dispositivo:

- ▶ Indossare le attrezzature protettive personali richieste, in base alle normative federali/nazionali.

2.4 Sicurezza operativa

Rischio di infortuni!

- ▶ Utilizzare il dispositivo solo in condizioni tecniche adeguate, in assenza di errori e guasti.
- ▶ L'operatore è responsabile del funzionamento privo di interferenze dello strumento.

Aree pericolose

Allo scopo di evitare pericoli per personale e impianto, se il dispositivo è impiegato nell'area relativa all'approvazione (ad es. protezione dal rischio di esplosione, sicurezza delle apparecchiature in pressione):

- ▶ controllare la targhetta e verificare se il dispositivo ordinato può essere impiegato per il suo scopo d'uso nell'area relativa all'approvazione;
- ▶ Rispettare le specifiche riportate nella documentazione supplementare separata, che è parte integrante di questo manuale.

2.5 Sicurezza del prodotto


Questo dispositivo è stato sviluppato secondo le procedure di buona ingegneria per soddisfare le attuali esigenze di sicurezza, è stato collaudato e ha lasciato la fabbrica in condizioni tali da poter essere usato in completa sicurezza.

Soddisfa i requisiti di sicurezza generali e i requisiti legali previsti. Rispetta anche le direttive UE elencate nella Dichiarazione di conformità UE specifica del dispositivo. Il costruttore conferma il superamento di tutte le prove apponendo il marchio CE sul dispositivo.

3 Descrizione del prodotto

Dispositivo per la misura di solidi sfusi a bassa densità con valori di conducibilità fino a 1 mS/cm.

3.1 Design del prodotto

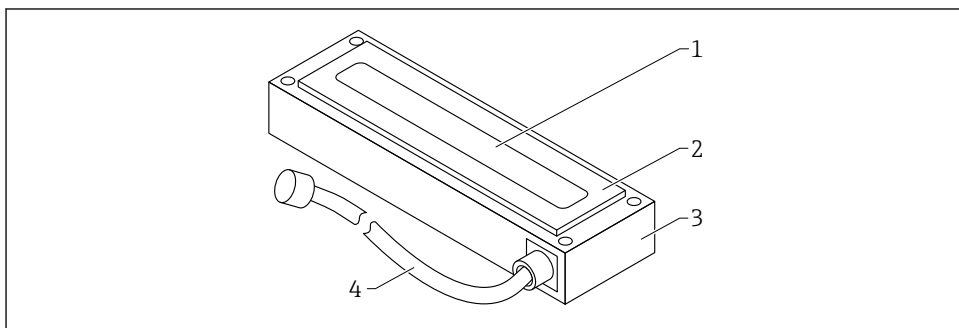


A0040364

1 Design del prodotto

- 1 Guida d'onda
- 2 Cella di misura; TECAPEEK
- 3 Custodia

3.1.1 Versione ATEX

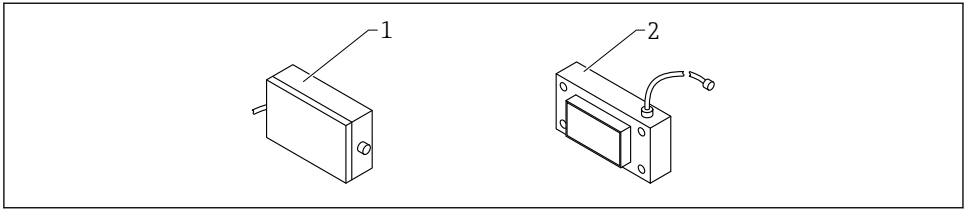

A0053310


2 Sensore rettangolare, versione ATEX

1 Custodia elettronica ATEX

2 Sensore rettangolare

3.1.2 Testa separata (accessori)

Nel caso dell'opzione d'ordine **Accessori montati: testa separata 120 °C (248 °F)**, il modulo dell'elettronica si trova in una custodia separata ed è collegato tramite il cavo HF connesso in modo permanente al sensore.

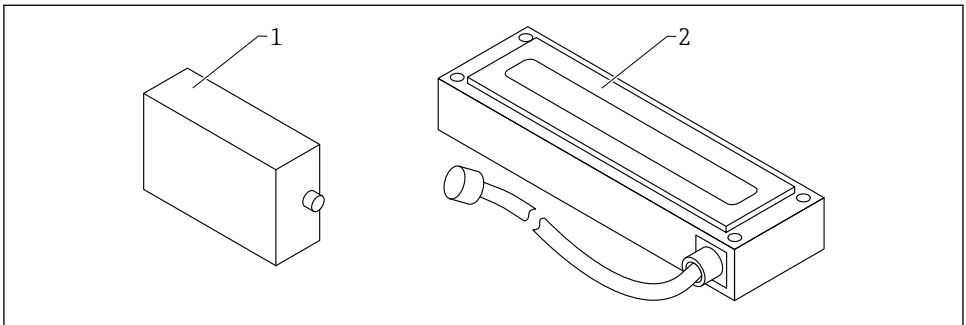

A0046896

1 Custodia dell'elettronica

2 Sensore rettangolare con cavo HF 2,5 m (8,2 ft)

4 Controllo alla consegna e identificazione del prodotto

4.1 Controllo alla consegna

Durante il controllo alla consegna, eseguire le seguenti verifiche:

- I codici d'ordine sui documenti di consegna e sull'etichetta del prodotto corrispondono?
- Le merci sono integre?
- I dati della targhetta corrispondono alle informazioni per l'ordine riportate nel documento di consegna?

Se richieste (v. targhetta): sono incluse nella fornitura le istruzioni di sicurezza (XA)?

 Se una di queste condizioni non è rispettata, contattare l'Ufficio commerciale locale del produttore.

4.2 Identificazione del prodotto

Per identificare il dispositivo sono disponibili le seguenti opzioni:

- Specifiche della targhetta
- Codice d'ordine esteso con l'elenco delle caratteristiche del dispositivo nel documento di consegna
- ▶ Inserire il numero di serie riportato sulle targhetta in *W@M Device Viewer* (www.endress.com/deviceviewer)
 - ↳ Vengono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore e sul contenuto della documentazione tecnica relativa al dispositivo.
- ▶ Inserire il numero di serie indicato sulla targhetta in *Endress+Hauser Operations App* oppure effettuare la scansione del codice matrice 2D presente sulla targhetta.
 - ↳ Vengono visualizzate tutte le informazioni sul misuratore e sul contenuto della documentazione tecnica relativa al dispositivo.

4.3 Indirizzo del produttore

Endress+Hauser SE+Co. KG
Hauptstraße 1
79689 Maulburg, Germany

4.4 Immagazzinamento, trasporto

4.4.1 Condizioni di immagazzinamento

- Temperatura di immagazzinamento consentita: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- Utilizzare l'imballaggio originale.

4.4.2 Trasporto del prodotto fino al punto di misura

Trasportare il dispositivo fino al punto di misura nell'imballaggio originale.

5 Montaggio

5.1 Requisiti di montaggio

- Il dispositivo deve essere installato in un punto del processo tale da garantire una densità apparente costante, in quanto la densità apparente influisce sul calcolo del contenuto d'acqua. Laddove necessario, si dovrebbe creare un bypass o adottare opportune misure strutturali nel punto di installazione per garantire che il flusso di materiale e, di conseguenza, la densità apparente sulla superficie di misura siano costanti.
- Il campo di misura del dispositivo deve essere completamente coperto dal materiale e l'altezza del materiale deve superare lo strato minimo di copertura del materiale sulla superficie di misura (a seconda del tipo di dispositivo e dell'umidità).
- Il flusso di materiale sulla superficie di misura deve essere continuo. Con il software, è possibile rilevare e compensare automaticamente gli spazi vuoti nel flusso di materiale in intervalli di secondi.
- Si devono evitare i depositi o gli accumuli di materiale sulla superficie della cella di misura, perché questo falsificherebbe le letture.




Tempi medi più lunghi aumentano la stabilità del valore misurato.

5.2 Montaggio del dispositivo

Il dispositivo può essere installato con quattro viti (M5).


Nel punto di installazione è necessario ritagliare un'apertura adeguata per la cella di misura e realizzare i fori per fissarla.

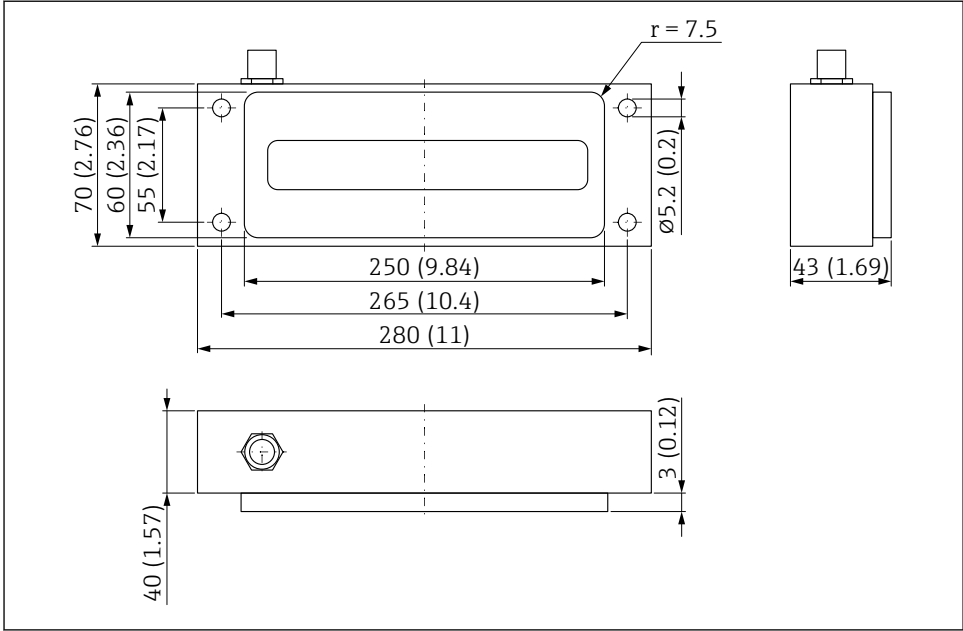

A0038452

3 Dimensioni. Unità di misura mm (in)

5.2.1 Custodia elettronica ATEX

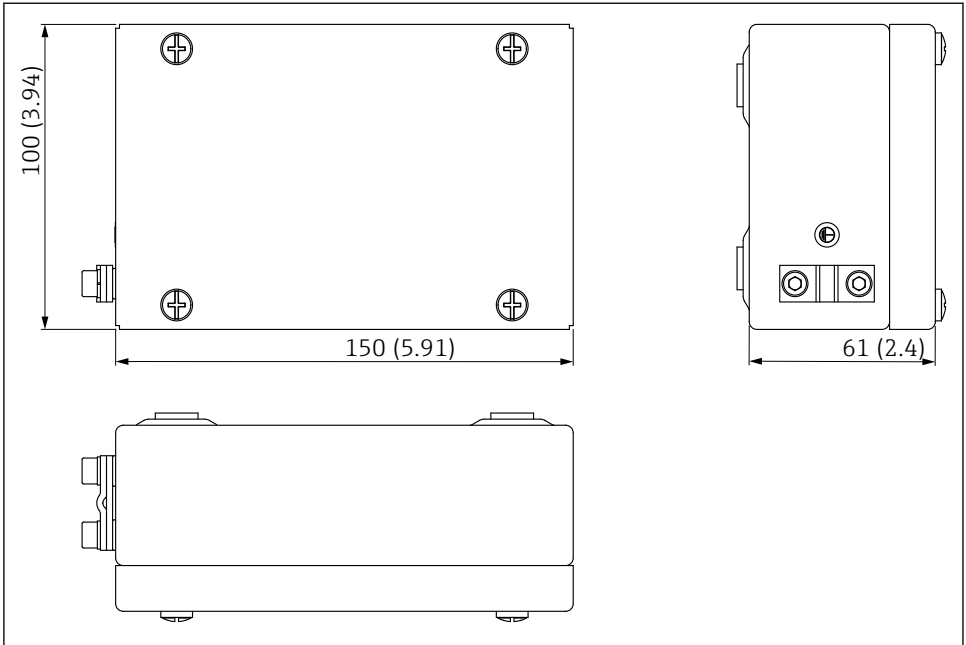


A0053050

4 Dimensione della custodia elettronica ATEX. Unità di misura mm (in)

5.2.2 Montaggio della custodia con il modulo della testa separata

La custodia con il modulo della testa separata può essere montata con due viti (M5).

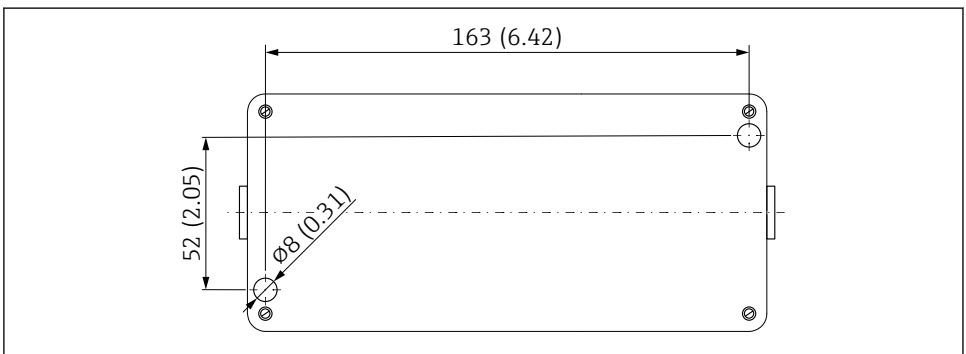

A0046898

5 Mascherina di montaggio della custodia con il modulo della testa separata. Unità di misura mm (in)

5.3 Verifica finale del montaggio

Dopo aver installato il dispositivo, eseguire le seguenti verifiche:

- Il dispositivo è integro (controllo visivo)?
- Se presenti: il numero e le etichette dei punti di misura sono corretti?
- Le connessioni sono stabilite in modo corretto e sono protette contro le sollecitazioni meccaniche?
- Il dispositivo è posizionato in modo stabile nell'eventuale flangia di montaggio/telaio di montaggio (ispezione visiva)?
- Il dispositivo è montato saldamente e la superficie della cella di misura è a filo sul lato materiale (ispezione visiva)?
- La copertura o il flusso di materiale sulla superficie di misura è sufficiente?

6 Collegamento elettrico

6.1 Requisiti di collegamento

6.1.1 Specifiche del cavo

I cavi di collegamento con attacco a 10 pin preassemblato sul lato dispositivo sono disponibili in diverse lunghezze standard:

- 4 m (13 ft)
- 10 m (32 ft)
- 25 m (82 ft)


Cavo schermato **UNITRONIC PUR CP**, doppiini intrecciati $6 \times 2 \times 0,25 \text{ mm}^2$, guaina PUR resistente agli oli e alle sostanze chimiche.


Su richiesta: cavo schermato **UNITRONIC ROBUST CP** $10 \times 0,25 \text{ mm}^2$, guaina PUR resistente agli oli e alle sostanze chimiche.

6.2 Collegamento del dispositivo

6.2.1 Assegnazione dei morsetti

Il dispositivo è fornito di serie con un connettore a 10 pin, serie 26482, con grado di protezione IP67.

 Quando il modulo dell'elettronica è collegato a distanza tramite il cavo HF, la custodia dell'elettronica è dotata su entrambi i lati di connettori con grado di protezione IP67.

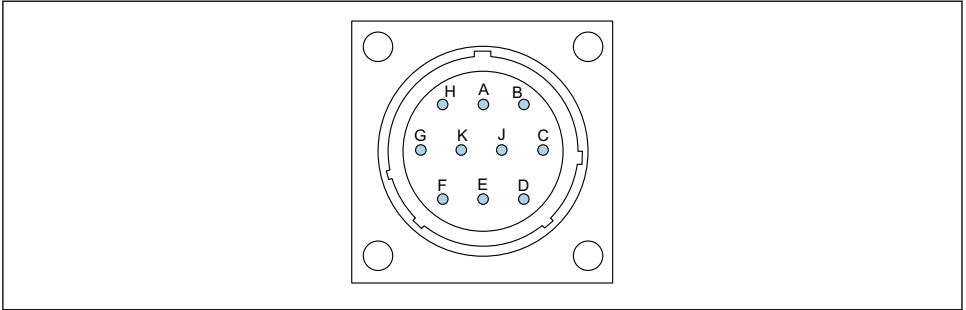

A0037415


6 Assegnazione del connettore a 10 pin

- A Alimentazione 12 ... 24 V_{DC} stabilizzata
Colore del filo: rosso (RD)
- B Alimentazione 0 V_{DC}
Colore del filo: blu (BU)
- D 1° valore positivo analogico (+), umidità del materiale
Colore del filo: verde (GN)
- E 1° linea di ritorno analogica (-), umidità del materiale
Colore del filo: giallo (YE)
- F RS485 A (da abilitare obbligatoriamente)
Colore del filo: bianco (WH)
- G RS485 B (da abilitare obbligatoriamente)
Colore del filo: marrone (BN)
- C Bus IMP RT
Colore del filo: grigio (GY) / rosa (PK), vedere la figura sotto
- J Bus IMP COM
Colore del filo: blu (BU) / rosso (RD), vedere la figura sotto
- K 2° valore positivo analogico (+)
Colore del filo: rosa (PK)
- E 2° linea di ritorno analogica (-)
Colore del filo: grigio (GY)
- H Schermatura (con messa a terra sul dispositivo. Verificare la corretta messa a terra dell'installazione!)
Colore del filo: trasparente

6.3 Verifica finale delle connessioni

- Il dispositivo e il cavo sono integri (controllo visivo)?
- La tensione di alimentazione corrisponde alle specifiche sulla targhetta?
- Le connessioni sono stabilite in modo corretto e sono protette contro le sollecitazioni meccaniche?

7 Opzioni operative

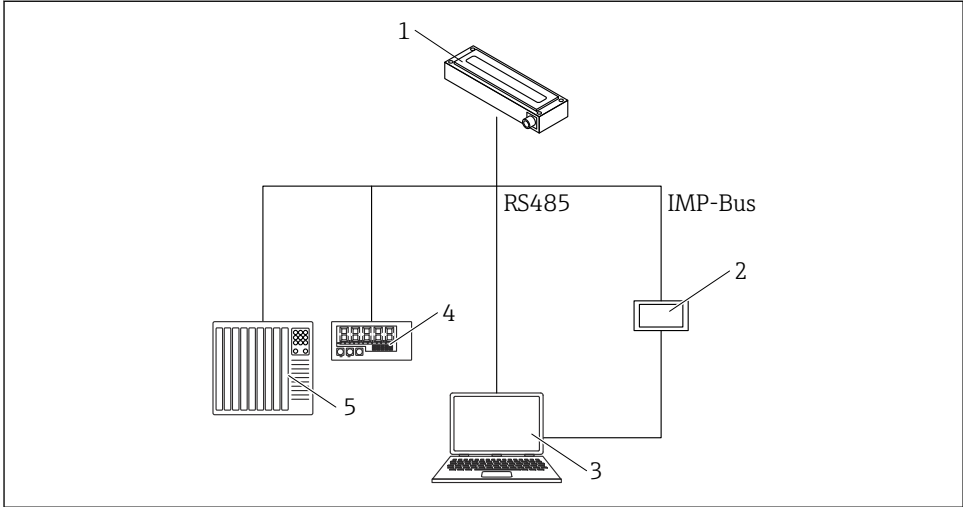

A0046920

7 Panoramica

- 1 Dispositivo
- 2 Display separato
- 3 Computer
- 4 Display a LED
- 5 PLC o computer di dosaggio acqua

8 Messa in servizio

8.1 Uscite analogiche per i valori misurati

I valori misurati vengono emessi come segnali di corrente attraverso l'uscita analogica. Il dispositivo può essere impostato a 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA.

i L'uscita in corrente può anche essere impostata in modo inverso su 20 ... 0 mA o 20 ... 4 mA per controllori e applicazioni speciali.

Le uscite analogiche possono essere impostate in modi differenti con le seguenti opzioni:

Umidità, temperatura

- Uscita 1: umidità in % (impostazione variabile)
- Uscita 2: temperatura del materiale 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F), applicabile anche alla versione per alte temperature.

Umidità, conducibilità

- Uscita 1: umidità in % (impostazione variabile)
- Uscita 2: conducibilità 0 ... 20 mS/cm (impostazione di fabbrica)

Umidità, temperatura/conducibilità

- Uscita 1: umidità in % (impostazione variabile)
- Uscita 2: temperatura materiale 0 ... 100 °C (32 ... 212 °F) e conducibilità 0 ... 20 mS/cm con commutazione automatica della finestra.

È anche possibile dividere l'uscita 2 in due campi per misurare sia la conducibilità che la temperatura, usando il campo 4 ... 11 mA per la temperatura e il campo 12 ... 20 mA per la conducibilità. L'uscita 2 commuta automaticamente tra queste due finestre ogni 5 s.

-  Il campo dell'uscita 1 può essere impostato in fabbrica o successivamente (impostazione variabile) come necessario tramite il display separato (disponibile in opzione), ad es. 0 ... 10 %, 0 ... 20 % o 0 ... 30 %


8.1.1 Impostazioni disponibili

Sono possibili diverse impostazioni per le uscite analogiche:

Uscite analogiche

Opzioni:

- 0 ... 20 mA
- 4 ... 20 mA

-  L'uscita in corrente può anche essere impostata in modo inverso per controllori e applicazioni speciali.

- 20 ... 0 mA
- 20 ... 4 mA

Canali delle uscite analogiche

-  Le uscite analogiche possono essere impostate in modi differenti con le seguenti opzioni:

Umidità, temperatura

Uscita 1 per umidità, uscita 2 per temperatura materiale.

Umidità, conducibilità

Uscita 1 per umidità, uscita 2 per conducibilità nel campo 0 ... 20 mS/cm (impostazione di fabbrica)

Umidità, temperatura/conducibilità

Uscita 1 per umidità, uscita 2 per temperatura materiale e conducibilità con commutazione automatica della finestra.

Campo di umidità

Il campo di umidità e il campo di temperatura sulle uscite 1 e 2 possono essere configurati separatamente.

- **Campo di umidità in %**
 - Max.: ad es. 20 %
 - Min.: 0 %
- **Campo di temperatura in °C**
 - Max.: 100 °C, applicabile anche alla versione per alte temperature.
 - Min.: 0 °C
- **Conducibilità in mS/cm**
 - Max.: 20 mS/cm
 - Min.: 0 mS/cm



I dispositivi possono misurare la conducibilità a seconda del tipo di dispositivo e dell'umidità. L'uscita viene impostata in fabbrica su 0 ... 20 mS/cm.

8.2 Modalità operativa

La configurazione del dispositivo viene preimpostata in fabbrica prima della consegna. Questa impostazione del dispositivo può essere successivamente ottimizzata in base alle condizioni del processo.

Modalità di misura e parametri:

È possibile modificare le seguenti impostazioni del dispositivo

- Modalità di misura C - Cyclic (impostazione predefinita per i dispositivi con misura ciclica).
- Tempo medio, velocità di reazione dei valori misurati
- Taratura (se vengono usati materiali diversi)
- Funzione filtro
- Precisione di misura su valore singolo



Ognuna di queste impostazioni viene mantenuta anche allo spegnimento del dispositivo, in quanto vengono tutte salvate nella memoria non volatile del dispositivo.

8.2.1 Modalità operativa


Il dispositivo viene fornito dalla fabbrica con la modalità **CH** per applicazioni nel settore delle costruzioni e con la modalità **CA** per applicazioni di processo generali. In funzione dell'applicazione, nella modalità di misura **C** sono disponibili 6 diverse modalità operative.

- Modalità **CS** (Cyclic-Successive)
 - Per cicli di misura molto brevi nell'ordine dei secondi (ad es. 1 ... 10 s) senza media e senza funzioni di filtro, e con fino a 100 misure al secondo internamente e un tempo di ciclo di 250 ms sull'uscita analogica.
- Modalità **CA** (Cyclic Average Filter)
 - Media standard per processi di misura relativamente veloci ma continui, con filtraggio semplice e precisione fino a 0,1 %. La modalità operativa **CA** serve anche a registrare i valori grezzi, senza media e filtraggio, per essere in grado di analizzare successivamente i dati misurati e determinare la modalità di funzionamento ottimale.
- Modalità **CF** (Cyclic Floating Average with Filter)
 - Media mobile per processi di misura molto lenti e continui, con filtraggio semplice e precisione fino a 0,1 %. Indicata per applicazioni su nastro trasportatore, ecc.

- Modalità **CK** (Cyclic with Boost Filter)
Per applicazioni complesse in miscelatori ed essiccatori
- Modalità **CC** (Cyclic Cumulated)
Con totalizzazione automatica delle misure quantitative di umidità in un singolo processo batch se non è in uso un controllore PLC
- Modalità **CH** (Cyclic Hold)
Modalità operativa standard per applicazioni del settore edilizio. Simile alla modalità **CC** ma con filtraggio e senza totalizzazione. La modalità **CH** è ideale per tempi batch molto brevi, fino a 2 s, se il sensore è stato installato sotto il portello di scarico del serbatoio. La modalità **CH** esegue il filtraggio automaticamente. Questo permette di escludere dal valore misurato i gocciolamenti d'acqua che si formano nel silo e altri fattori estranei.

8.3 Per le applicazioni generiche con solidi sfusi è disponibile su richiesta il set di curve di taratura A

I dispositivi vengono forniti con una taratura adeguata. Nel dispositivo può essere salvato un numero massimo di 15 diverse tarature, da attivare e regolare tramite il display separato. Per pretestare la compatibilità di una curva di taratura, l'utente può selezionare le singole curve di taratura (Cal.1 ... Cal.15) nel menu **Material cal.**, testare la curva con il materiale da misurare e attivarla. La curva di taratura desiderata - eventualmente modificata - è attiva una volta stabilita la tensione operativa.

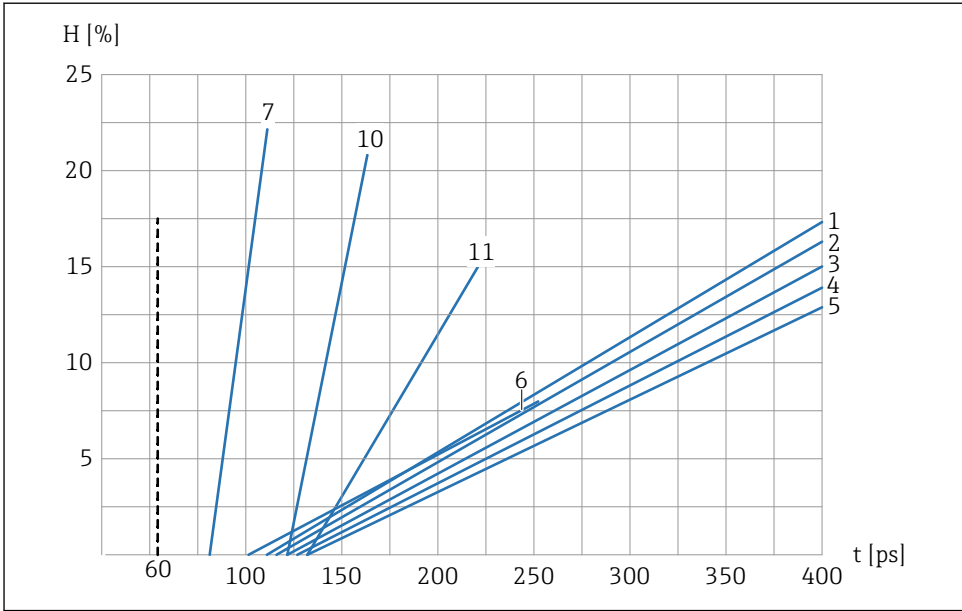

A0037431

8 Set di curve di taratura A (Cal.1, Cal.2, Cal.3, Cal.4, Cal.5, Cal.6, Cal.7, Cal.10, Cal.11)

H Umidità gravimetrica; %

t Tempo di transito radar; picosecondi

1 Cal.1, universale; sabbia/ghiaia/pietrisco

2 Cal.2, sabbia 1.6

3 Cal.3, sabbia 1.7

4 Cal.4, sabbia 1.8


5 Cal.5, sabbia 1.9

6 Cal.6, ghiaia/pietrisco

7 Cal.7, trucioli di legno

10 Cal.10, granella di grano

11 Cal.11, sabbia leggera

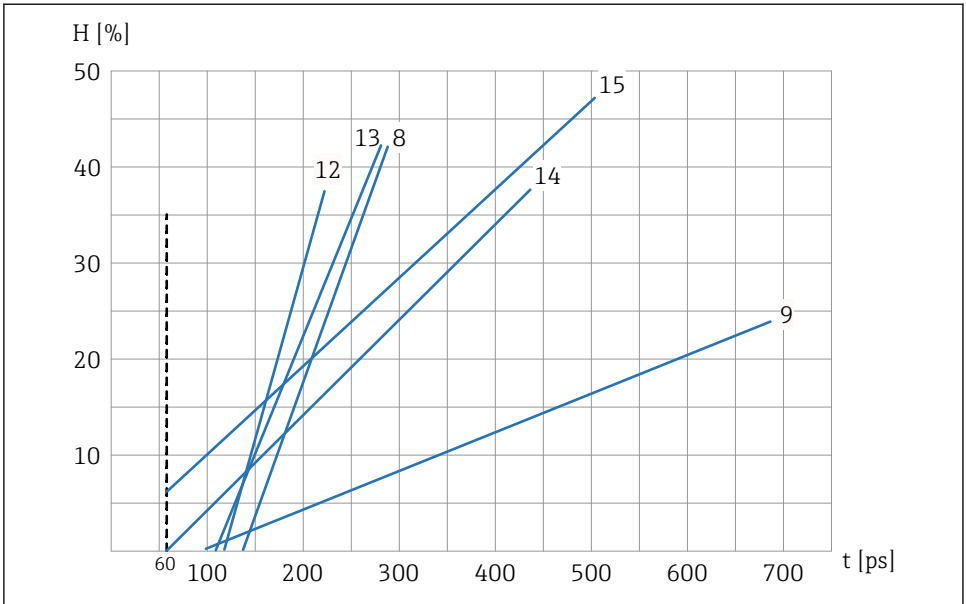

A0037432

9 Set di curve di taratura A (Cal.8, Cal.9, Cal.12, Cal.13, Cal.14, Cal.15)

H Umidità gravimetrica; %

t Tempo di transito radar; picosecondi

8 Cal.8, lignite

9 Cal.9, taratura di base

12 Cal.12, fanghi biologici

13 Cal.13, cereali (lineare)

14 Cal.14, aria/acqua 0 ... 100 %

15 Cal.15, taratura dei dati grezzi ($1/_{10}$ del tempo di transito radar medio)

I grafici mostrano le curve di taratura lineari (Cal.1 ... Cal.15) salvate per vari materiali che possono essere selezionate nel dispositivo. L'umidità gravimetrica (*H*) è indicata in percentuale sull'asse y, mentre il tempo di transito radar associato (*t*), espresso in picosecondi, è rappresentato sull'asse x. Il tempo di transito radar viene visualizzato simultaneamente al valore di umidità durante la misura dell'umidità. In aria, i dispositivi misurano un tempo di transito radar di 60 ps circa, 1 000 ps in acqua.

8.4 Impostazioni

8.4.1 Material calibration (Taratura materiale)

Nella voce di menu **Material calibration** è possibile selezionare, tramite il display separato opzionale, la taratura richiesta per la propria applicazione. In questo modo, un unico dispositivo può coprire una molteplicità di applicazioni.

È anche possibile effettuare le proprie tarature e sovrascrivere una curva di taratura esistente.



SD02333M **Display separato** - Descrizione del funzionamento e taratura del materiale.

8.5 Funzioni speciali

Le funzioni speciali disponibili sono descritte nelle Istruzioni di funzionamento del dispositivo.

9 Diagnostica e ricerca guasti

Alla consegna, il dispositivo è normalmente pretarato con il set di taratura B e Cal.14 (aria/acqua 0 ... 100 %).

La regolazione fine per raggiungere una precisione di $\pm 0,1$ % in relazione al valore di laboratorio può essere eseguita tramite un PLC o il display separato (opzionale).

Regolazione fine con il PLC

In base al PLC in uso, è possibile applicare un offset/spostamento parallelo nel PLC. Il parametro può avere nomi differenti a seconda del PLC (es. carico iniziale, punto zero, offset, campo di misura, ecc.).

- ▶ Applicare un offset/spostamento parallelo nel PLC
 - ↳ Contattare il produttore del PLC

Regolazione fine con il display separato

- ▶ Eseguire la regolazione fine/spostamento parallelo nel dispositivo tramite il parametro **Offset**

9.1 Valore di umidità differente

Se, alla messa in servizio, il valore di umidità del dispositivo si discosta di oltre ± 1 % dal valore di laboratorio, ciò può essere dovuto a quanto segue:

Installazione scorretta nel flusso di materiale

La superficie di misura deve essere sufficientemente coperta. **Deve** essere garantito un flusso stabile di materiale.

- ▶ Correggere l'installazione o il flusso di materiale
 - ↳ Un video del flusso di materiale durante il processo batch può essere utile per scopi di analisi.

La curva di taratura impostata è scorretta

Il dispositivo viene fornito con la curva di taratura Cal.14 (aria/acqua 0 ... 100 %).

- ▶ Selezionare una curva di taratura adeguata.


Scala di umidità impostata scorrettamente nel PLC

Nel dispositivo, una scala di umidità 0 ... 20 % corrisponde all'uscita in corrente 0 ... 20 mA o 4 ... 20 mA.

- ▶ Inserire nel PLC la scala di umidità 0 ... 20 %.
 - ↳ Contattare il produttore del PLC

Le curve di taratura salvate non corrispondono al materiale

Nel caso di materiali in cui la pendenza non corrisponde approssimativamente a una curva di taratura salvata nel dispositivo, può essere necessaria una taratura a 2 punti (campioni di materiale secco e umido) nel PLC o nel sensore.

- ▶  **Display separato** SD02333M - descrizione del funzionamento e taratura del materiale

Valore di umidità troppo alto

Nel caso di materiali a grana grossa o idrofobici, l'acqua può interessare direttamente la superficie di misura e provocare la lettura di un elevato valore di umidità.

- ▶ Inserire nel PLC i valori soglia.
 - ↳ Contattare il produttore del PLC

Elaborazione dai scorretta

In caso di elaborazione imprecisa dei dati, controllare il valore di umidità visualizzato nel PLC.

1. Collegare il dispositivo al display separato
2. Confrontare il valore di umidità mostrato nel PLC con quello visualizzato sul display
3. Per un ciclo di prova, impostare la modalità **CS** nel dispositivo
4. Dopo il ciclo di prova, reimpostare la modalità operativa su **CA**

Le condizioni di avvio/arresto non sono corrette

- Condizione di avvio: tempo in secondi o kg sulla bilancia
- Condizione di arresto: solitamente, % del peso target
- ▶ Controllare le condizioni di avvio/arresto impostate nel PLC
 - ↳ Contattare il produttore del PLC

 Se le soluzioni qui presentate non permettono di risolvere il problema, contattare il reparto di assistenza del produttore.



71626919

www.addresses.endress.com
