

# Stručné pokyny k obsluze Měřicí přístroj pro měření celkových pevných látek Proline 300

Převodník Modbus RS485  
pro měření celkových pevných látek  
prostřednictvím mikrovlnného přenosu



Tyto pokyny představují stručné pokyny k obsluze; **nejsou** náhradou k návodu k obsluze náležícího zařízení.

**Stručný návod k obsluze; část 2 ze 2: Převodník**  
Obsahuje informace o převodníku.

Stručný návod k obsluze; část 1 ze 2: Senzor → 📄 3



A0023555

## Stručný návod k obsluze Měřicí přístroj pro měření pevného podílu

Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.

Proces uvádění těchto dvou komponent do provozu je popsán ve dvou samostatných návodech, které společně tvoří Stručný návod k obsluze měřicí přístroj pro měření pevného podílu:

- Stručný návod k obsluze, Část 1: Senzor
- Stručný návod k obsluze, Část 2: Převodník

Při uvádění přístroje do provozu věnujte pozornost informacím uvedeným v obou částech stručného návodu k obsluze, protože obsah těchto příruček se vzájemně doplňuje:

### Stručný návod k obsluze, Část 1: Senzor

Stručný návod k obsluze senzoru je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za instalaci měřicího přístroje.

- Příchozí přijetí a identifikace výrobku
- Skladování a přeprava
- Postup montáže

### Stručný návod k obsluze, Část 2: Převodník

Stručný návod k obsluze převodníku je určen pro specialisty nesoucí odpovědnost za uvedení měřicího přístroje do provozu, jeho konfiguraci a nastavení jeho parametrů (do okamžiku získání první měřené hodnoty).

- Popis výrobku
- Postup montáže
- Elektrické připojení
- Možnosti ovládání
- Systémová integrace
- Uvedení do provozu
- Diagnostické informace

## Doplňující přístrojová dokumentace



Tento stručný návod k obsluze je **Stručný návod k obsluze – Část 2: Převodník**.

„Stručný návod k obsluze – Část 1: Senzor“ je k dispozici:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Chytrý telefon/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

Podrobné informace lze vyhledat v návodu k obsluze a v další dokumentaci:

- Internet: [www.endress.com/deviceviewer](http://www.endress.com/deviceviewer)
- Chytrý telefon/tablet: *Endress+Hauser Operations App*

# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto dokumentu</b>	<b>5</b>
1.1	Symboly	5
<b>2</b>	<b>Bezpečnostní pokyny</b>	<b>7</b>
2.1	Požadavky na personál	7
2.2	Určené použití	7
2.3	Bezpečnost na pracovišti	8
2.4	Bezpečnost provozu	8
2.5	Bezpečnost produktu	8
2.6	IT bezpečnost	8
2.7	Bezpečnost z hlediska IT specifická podle daného přístroje	8
<b>3</b>	<b>Popis výrobku</b>	<b>10</b>
3.1	Provedení výrobku	10
<b>4</b>	<b>Postup montáže</b>	<b>11</b>
4.1	Přípevnění senzoru	11
4.2	Montáž převodníku	11
4.3	Ochranná stříška proti povětrnostním vlivům	13
4.4	Kontrola převodníku po instalaci	14
<b>5</b>	<b>Elektrické připojení</b>	<b>15</b>
5.1	Elektrická bezpečnost	15
5.2	Požadavky na připojení	15
5.3	Připojení měřicího přístroje	18
5.4	Ochranné pospojování	21
5.5	Zvláštní pokyny pro připojení	22
5.6	Nastavení hardwaru	26
5.7	Zajištění stupně krytí	28
5.8	Kontrola po připojení	29
<b>6</b>	<b>Možnosti ovládání</b>	<b>30</b>
6.1	Přehled možností provozu	30
6.2	Struktura a funkce ovládacího menu	31
6.3	Přístup k menu obsluhy přes místní displej	32
6.4	Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj	35
6.5	Přístup k menu obsluhy přes webový server	35
<b>7</b>	<b>Systémová integrace</b>	<b>36</b>
<b>8</b>	<b>Uvedení do provozu</b>	<b>37</b>
8.1	Instalace a kontrola funkce	37
8.2	Nastavení provozního jazyka	37
8.3	Nastavení měřicího přístroje	37
8.4	Ochrana nastavení před neoprávněným přístupem	38
<b>9</b>	<b>Diagnostické informace</b>	<b>39</b>

# 1 O tomto dokumentu

## 1.1 Symboly

### 1.1.1 Bezpečnostní symboly

#### NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.

#### VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, může to mít za následek vážné nebo smrtelné zranění.





#### UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na nebezpečnou situaci. Pokud se této situaci nevyhnete, bude to mít za následek menší nebo střední zranění.





#### OZNÁMENÍ


Tento symbol obsahuje informace o postupech a dalších skutečnostech, které nevedou ke zranění osob.

### 1.1.2 Symboly pro určité typy informací






Symbol	Význam	Symbol	Význam
	<b>Povoleno</b> Procedury, postupy a kroky, které jsou povolené.		<b>Upřednostňované</b> Procedury, postupy a kroky, které jsou upřednostňované.
	<b>Zakázáno</b> Procedury, postupy a kroky, které jsou zakázané.		<b>Tip</b> Nabízí doplňující informace.
	Odkaz na dokumentaci		Odkaz na stránku
	Odkaz na obrázek	<b>1, 2, 3...</b>	Řada kroků
	Výsledek kroku		Vizuální inspekce

### 1.1.3 Elektrické symboly




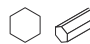

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Stejnoseměrný proud		Střídavý proud
	Stejnoseměrný proud a střídavý proud		<b>Zemnění</b> Zemnicí svorka, která je s ohledem na bezpečnost pracovníka obsluhy připojena na zemnicí systém.

Symbol	Význam
	<p><b>Připojení ochranného pospojování (PE: ochranné uzemnění)</b> Zemnicí svorky, které musí být připojeny k zemi před provedením jakéhokoli dalšího připojení.</p> <p>Zemnicí svorky jsou umístěné uvnitř a vně přístroje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vnitřní zemnicí svorka: Ochranné pospojování je připojeno k napájecí síti.</li> <li>▪ Vnější zemnicí svorka: Přístroj je připojen k provoznímu systému uzemnění.</li> </ul>





### 1.1.4 Symboly specificky podle druhu komunikace

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	<p><b>Bezdrátová místní síť (WLAN)</b> Komunikace přes bezdrátovou místní síť.</p>		<p><b>Bluetooth</b> Bezdrátový přenos dat mezi přístroji na krátkou vzdálenost.</p>
	<p><b>LED</b> Světelná dioda svítí.</p>		<p><b>LED</b> Světelná dioda nesvítí.</p>
	<p><b>LED</b> Světelná dioda bliká.</p>		

### 1.1.5 Symboly nástrojů

Symbol	Význam	Symbol	Význam
	Šestihranný šroubovák		Plochý šroubovák
	Šroubovák s křížovou hlavou		Imbusový klíč
	Klíč s plochou hlavou		
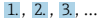
### 1.1.6 Symboly v grafice

Symbol	Význam	Symbol	Význam
1, 2, 3, ...	Čísla pozic		Řada kroků
A, B, C, ...	Pohledy	A-A, B-B, C-C, ...	Řezy
	Nebezpečná oblast		Bezpečný prostor (bez nebezpečí výbuchu)
	Směr proudění		

## 2 Bezpečnostní pokyny

### 2.1 Požadavky na personál

Pracovníci musí splňovat následující požadavky pro jejich úkoly:

- ▶ Vyškolení a kvalifikovaní odborníci musí mít pro tuto konkrétní funkci a úkol odpovídající vzdělání.
- ▶ Musí mít pověření vlastníka/provozovatele závodu.
- ▶ Musí být obeznámeni s národními předpisy.
- ▶ Před zahájením práce si přečtete pokyny uvedené v návodu k použití, doplňkové dokumentaci i na certifikátech (podle aplikace) a ujistěte se, že jim rozumíte.
- ▶ Říďte se pokyny a dodržujte základní podmínky.

### 2.2 Určené použití

#### Aplikace a média

Měřicí přístroj popsany v tomto návodu je určen pouze pro měření obsahu pevných látek v kapalinách na bázi vody.

Měřicí přístroje pro použití ve výbušném prostředí jsou příslušně označeny na typovém štítku.

Aby bylo zajištěno, že je měřicí přístroj během provozu ve správném stavu:

- ▶ Měřicí přístroj používejte pouze v plném souladu s údaji na typovém štítku a se všeobecnými podmínkami uvedenými v návodu k obsluze a doplňkové dokumentaci.
- ▶ Na typovém štítku zkontrolujte, zda lze objednaný přístroj provozovat pro zamýšlené použití v oblastech vyžadujících zvláštní schválení (např. ochrana proti výbuchu, bezpečnost tlakových zařízení).
- ▶ Používejte měřicí přístroj pouze pro média, proti kterým jsou materiály smáčené během procesu dostatečně odolné.
- ▶ Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.
- ▶ Udržujte ve specifikovaném rozsahu okolní teploty.
- ▶ Měřicí přístroj soustavně chraňte proti korozi v důsledku vlivů okolního prostředí.

#### Nesprávné použití

Nepovolené použití může narušit bezpečnost. Výrobce není zodpovědný za škody způsobené nesprávným nebo nepovoleným používáním.

#### **VAROVÁNÍ**

**Nebezpečí poškození v důsledku působení leptavých nebo abrazivních tekutin a okolního prostředí!**

- ▶ Ověřte kompatibilitu procesní kapaliny s materiálem senzoru.
- ▶ Zajistěte odolnost všech materiálů smáčených kapalinou v procesu.
- ▶ Dodržujte stanovený rozsah tlaku a teploty.

## OZNÁMENÍ

### Ověření sporných případů:

- ▶ V případě speciálních kapalin a kapalin pro čištění společnost Endress+Hauser ráda poskytne pomoc při ověřování korozní odolnosti materiálů smáčených kapalinou, ale nepřijme žádnou záruku ani zodpovědnost, protože malé změny teploty, koncentrace nebo úrovně kontaminace v procesu mohou změnit vlastnosti korozní odolnosti.

### Další nebezpečí

## ⚠ UPOZORNĚNÍ

### Nebezpečí horkého nebo studeného popálení! Použití médií a elektroniky s vysokými nebo nízkými teplotami může způsobit horké nebo studené povrchy na přístroji.

- ▶ Namontujte vhodnou dotykovou ochranu.
- ▶ Používejte vhodné ochranné prostředky.

## 2.3 Bezpečnost na pracovišti

Při práci na zařízení a se zařízením:

- ▶ Používejte požadované osobní ochranné prostředky podle národních předpisů.

## 2.4 Bezpečnost provozu

Poškození přístroje!

- ▶ Přístroj provozujte pouze v řádném technickém a bezporuchovém stavu.
- ▶ Za bezporuchový provoz přístroje odpovídá provozovatel.

## 2.5 Bezpečnost produktu

Tento měřicí přístroj byl navržen v souladu s osvědčeným technickým postupem tak, aby splňoval nejnovější bezpečnostní požadavky. Byl otestován a odeslán z výroby ve stavu, ve kterém je schopný bezpečně pracovat.

Splňuje všeobecné bezpečnostní normy a příslušné zákonné požadavky. Splňuje také směrnice EU uvedené v prohlášení o shodě EU specifickém pro daný přístroj.

## 2.6 IT bezpečnost

Naše záruka je platná pouze v případě, že je výrobek instalován a používán tak, jak je popsáno v Návodu k obsluze. Výrobek je vybaven bezpečnostními mechanismy, které jej chrání proti jakékoli neúmyslné změně nastavení.

Bezpečnostní opatření IT, která poskytují dodatečnou ochranu výrobku a souvisejícímu přenosu dat, musí zavést sami operátoři v souladu se svými bezpečnostními standardy.

## 2.7 Bezpečnost z hlediska IT specifická podle daného přístroje

Přístroj nabízí celou řadu specifických funkcí podporujících ochranná opatření ze strany obsluhy. Tyto funkce může uživatel nastavovat, a pokud se používají správně, zaručují vyšší bezpečnost během provozu.



Podrobné informace ohledně bezpečnosti z hlediska IT specifické podle daného zařízení naleznete v návodu k obsluze zařízení.



### 2.7.1 Přístup přes servisní rozhraní (CDI-RJ45)

Přístroj lze připojit k síti přes servisní rozhraní (CDI-RJ45). Funkce specifické pro přístroj zaručují bezpečný provoz přístroje v síti.

Je doporučeno používat příslušné průmyslové normy a směrnice, které byly definovány vnitrostátními a mezinárodními bezpečnostními výbory, jako např. IEC/ISA 62443 nebo IEEE. To zahrnuje organizačně-bezpečnostní opatření, například přidělování přístupových oprávnění, a rovněž technická opatření, jako například segmentaci sítě.


### 3 Popis výrobku

Přístroj se skládá z převodníku a ze senzoru.

Přístroj je k dispozici jako kompaktní verze:

Převodník a senzor tvoří jednu mechanickou jednotku.

#### 3.1 Provedení výrobku

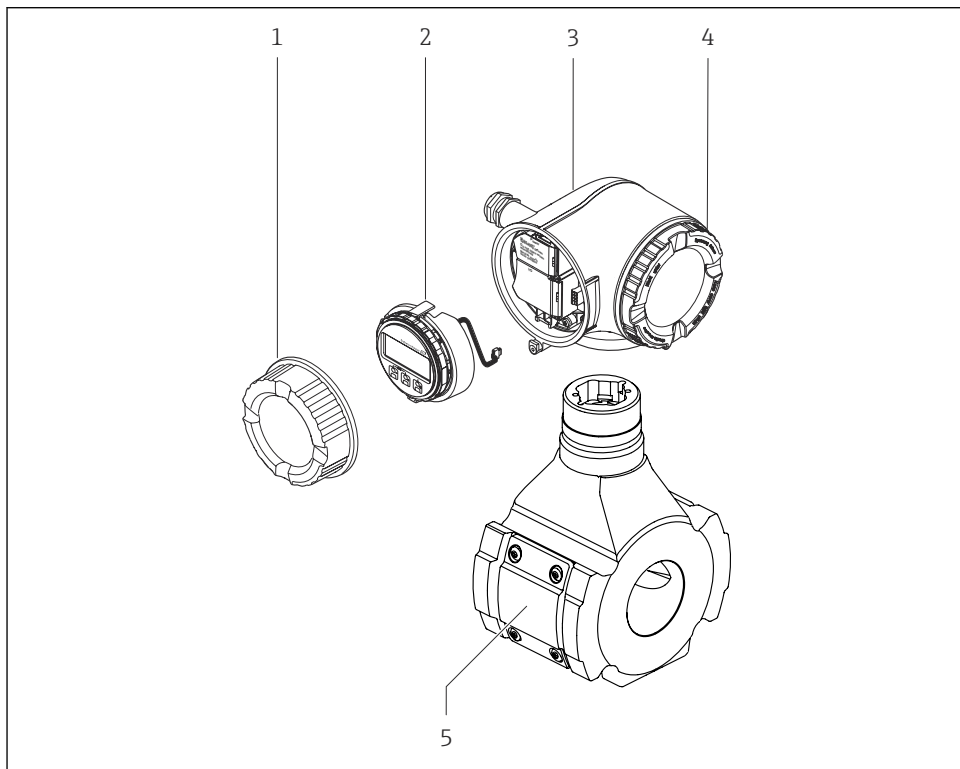


A0052634

#### 1 Důležité součásti měřicího přístroje

- 1 Kryt svorkovnicového modulu
- 2 Zobrazovací modul
- 3 Hlavice
- 4 Kryt modulu elektroniky
- 5 Senzor



Použití zařízení se vzdáleným zobrazovacím a ovládacím modulem DKX001 →  2.1.

## 4 Postup montáže

### 4.1 Připevnění senzoru




Podrobné informace ohledně montáže senzoru naleznete ve návodu k obsluze senzoru.

→ 3

### 4.2 Montáž převodníku

#### 4.2.1 Otočení pouzdra převodníku


Aby se umožnil snazší přístup k svorkovnicovému modulu, hlavicí převodníku je možné otočit.

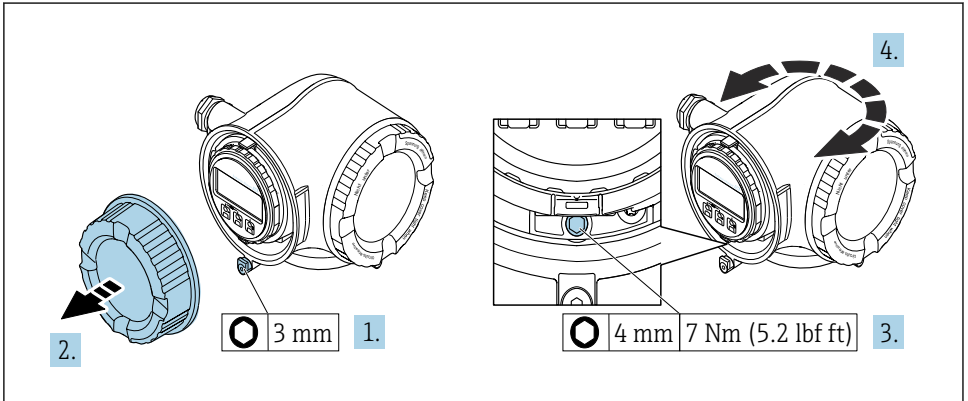

A0029993

2 Hlavice kategorie Non Ex

1. V závislosti na verzi zařízení: Uvolněte pojistnou sponu krytu svorkovnicového modulu.
2. Odšroubujte kryt připojovacího prostoru.
3. Povolte zajišťovací šroub.
4. Otočte skříň do požadované polohy.
5. Pevně utáhněte zajišťovací šroub.
6. Zašroubujte kryt připojovacího prostoru.
7. V závislosti na verzi zařízení: Zajistěte pojistnou sponu krytu svorkovnicového modulu.

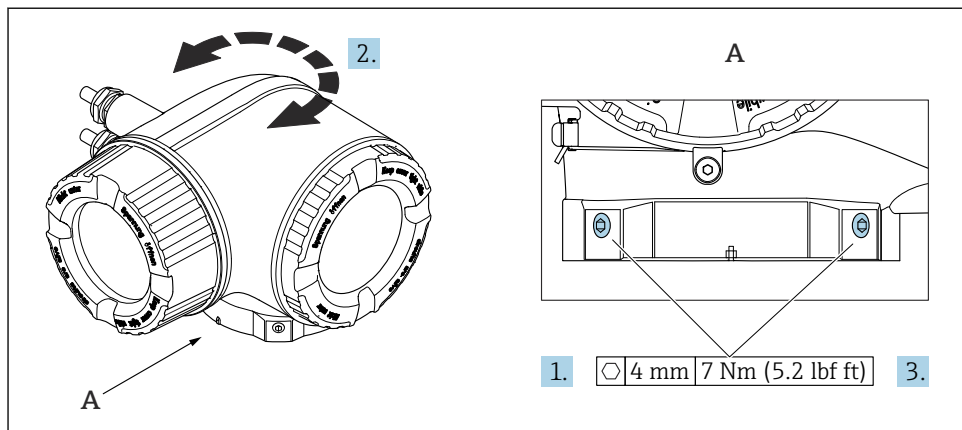


3 Hlavice kategorie Ex

1. Uvolněte upevňovací šrouby.
2. Otočte skříň do požadované polohy.
3. Utáhněte zajišťovací šrouby.

#### 4.2.2 Otočení modulu displeje


Modul displeje lze otáčet pro optimalizaci čitelnosti a ovladatelnosti displeje.

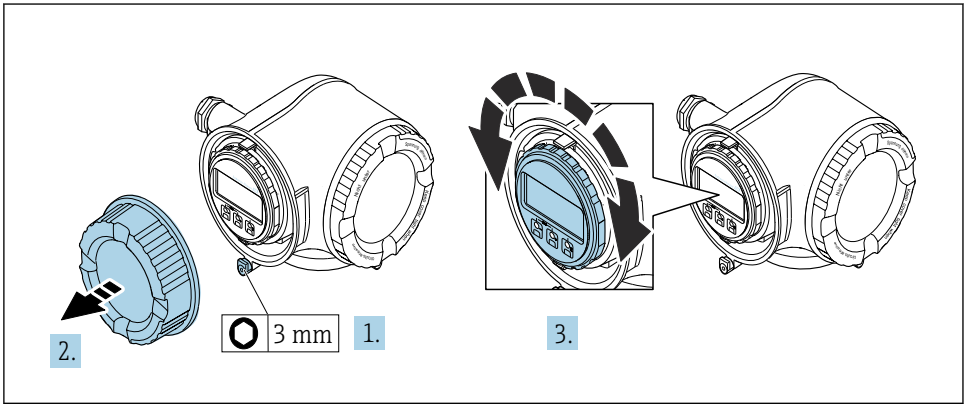

A0030035

1. V závislosti na verzi zařízení: Uvolněte pojistnou sponu krytu svorkovnicového modulu.
2. Odšroubujte kryt připojovacího prostoru.
3. Otočte modul displeje do požadované polohy: max.  $8 \times 45^\circ$  v každém směru.
4. Zašroubujte kryt připojovacího prostoru.
5. V závislosti na verzi zařízení: Zajistěte pojistnou sponu krytu svorkovnicového modulu.

#### 4.3 Ochranná stříška proti povětrnostním vlivům

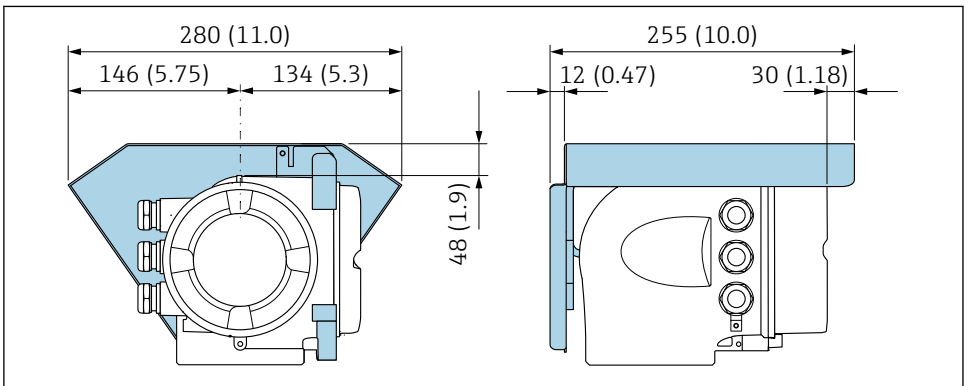

A0029553

4 Jednotky mm (in)

## 4.4 Kontrola převodníku po instalaci

Poinstalační kontrola se musí vždy provést po následujících úkonech:

- Otočení hlavice převodníku
- Otočení zobrazovacího modulu

Je zařízení nepoškozeno (vizuální kontrola)?	<input type="checkbox"/>
Otočení hlavice převodníku: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je pojistný šroub pevně utažený?</li> <li>■ Je kryt svorkovnicového modulu pevně přišroubován?</li> <li>■ Je pojistná spona pevně utažená?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Otočení zobrazovacího modulu: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Je kryt svorkovnicového modulu pevně přišroubován?</li> <li>■ Je pojistná spona pevně utažená?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>

## 5 Elektrické připojení

### VAROVÁNÍ

**Části pod proudem! Nesprávná práce na elektrickém zapojení může způsobit úraz elektrickým proudem.**

- ▶ Pro snadné odpojení zařízení od napájecího napětí nastavte odpojovací zařízení (vypínač nebo výkonový jistič).
- ▶ Kromě pojistky zařaďte nadproudovou ochranu s max. max. 10 A v instalaci zařízení.

### 5.1 Elektrická bezpečnost

V souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy.

### 5.2 Požadavky na připojení

#### 5.2.1 Potřebné nástroje

- Na vstupy kabelu: použijte odpovídající nářadí
- Na pojistnou sponu: inbusový klíč 3 mm
- Kleště na stahování izolace
- Když se používají lankové kabely: zamačkávací kleště na koncové návlečky
- Na vyjmutí kabelů ze svorky: plochý šroubovák  $\leq 3$  mm (0,12 in)

#### 5.2.2 Požadavky na připojovací kabel

Připojovací kabely zajišťované zákazníkem musí splňovat následující požadavky.

#### Ochranný zemnicí kabel pro vnější zemnicí svorku

Průřez vodiče  $< 2,1 \text{ mm}^2$  (14 AWG)

Použití kabelového oka umožňuje připojení větších průřezů.

Impedance uzemnění musí být nižší než  $2 \Omega$ .

#### Přípustný teplotní rozsah

- Musí se dodržet pokyny k instalaci platné v zemi, ve které se instalace provádí.
- Kabely musí být vhodné pro minimální a maximální očekávané teploty.

#### Napájecí kabel (včetně vodiče pro vnitřní uzemňovací svorku)

Je dostatečný standardní instalační kabel.

#### Signální kabel

*Modbus RS485*

Norma EIA/TIA-485 specifikuje dva typy kabelu (A a B) pro sběrnicevé vedení, které lze používat pro jakoukoli přenosovou rychlost. Doporučen typ kabelu A.



Podrobné informace ohledně specifikace připojovacího kabelu naleznete v pokynech k obsluze zařízení.

*Proudový výstup 0/4 až 20 mA*

Je dostatečný standardní instalační kabel

*Pulzní /frekvenční /spinaný výstup*

Je dostatečný standardní instalační kabel

*Reléový výstup*

Je dostatečný standardní instalační kabel.

*Proudový vstup 0/4 až 20 mA*

Je dostatečný standardní instalační kabel

*Stavový vstup*

Je dostatečný standardní instalační kabel

**Průměr kabelu**

- Dodané kabelové průchodky:  
M20 × 1,5 s kabelem  $\varnothing$  6 ... 12 mm (0,24 ... 0,47 in)
- Pružinové svorky: Vhodné pro volné žíly kabelu a žíly kabelu s návlečkami.  
Průřez vodiče 0,2 ... 2,5 mm<sup>2</sup> (24 ... 12 AWG).

**Požadavky na připojovací kabel – oddělený zobrazovací a ovládací modul DKX001***Volitelný připojovací kabel*

<b>Standardní kabel</b>	2 × 2 × 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG) kabel s pláštěm z PVC se společným stíněním (2 lankové páry)
<b>Odolnost proti ohni</b>	Podle DIN EN 60332-1-2
<b>Odolnost vůči oleji</b>	Podle DIN EN 60811-2-1
<b>Stínění</b>	Pocínované měděné opletení, optický kryt $\geq$ 85 %
<b>Kapacitní odpor: žíla/stínění</b>	$\leq$ 200 pF/m
<b>L/R</b>	$\leq$ 24 $\mu$ H/ $\Omega$
<b>Dostupná délka kabelu</b>	5 m (15 ft)/10 m (35 ft)/20 m (65 ft)/30 m (100 ft)
<b>Provozní teplota</b>	Při montáži v pevné poloze: -50 ... +105 °C (-58 ... +221 °F); když se kabel může volně pohybovat: -25 ... +105 °C (-13 ... +221 °F)

*Standardní kabel – specifický kabel podle požadavků zákazníka*

S následující možností objednávky není s přístrojem dodáván žádný kabel a musí být poskytnut zákazníkem:

objednací kód pro DKX001: objednávací kód **040** pro „kabel“, volitelná možnost **1** „žádný, zajišťován zákazníkem, max. 300 m“

Jako propojovací kabel lze použít standardní kabel s následujícími minimálními požadavky, a to i v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóna 2, třída I, div. 2 a zóna 1, třída I, div. 1):



<b>Standardní kabel</b>	4 vodiče (2 páry); párové se společným stíněním, minimální průřez vodiče 0,34 mm <sup>2</sup> (22 AWG)
<b>Stínění</b>	Pocinované měděné opletení, optický kryt ≥ 85 %
<b>Impedance kabelu (pár)</b>	Minimum 80 Ω
<b>Kapacitní odpor: žíla/stínění</b>	Maximálně 1000 nF pro zónu 1, třída I, div. 1
<b>L/R</b>	Maximálně 24 μH/Ω pro zónu 1, třída I, div. 1

### 5.2.3 Přiřazení svorek

#### Převodník: napájecí napětí, vstupy/výstupy

Přiřazení svorek vstupů a výstupů závisí na individuální objednané verzi zařízení. Specifické přiřazení svorek pro dané zařízení je uvedeno na nalepovacím štítku na krytu svorek.

Napájecí napětí		Vstup/výstup 1		Vstup/výstup 2		Vstup/výstup 3	
1 (+)	2 (-)	26 (B)	27 (A)	24 (+)	25 (-)	22 (+)	23 (-)
Přiřazení svorek specifické pro zařízení: štítek na krytu svorkovnice.							



Obsazení svorek vzdáleného zobrazovacího a ovládacího modulu → 21.

### 5.2.4 Stínění a zemnění

#### Koncept stínění a uzemnění

1. Udržujte elektromagnetickou kompatibilitu (EMC).
2. Vezměte v úvahu ochranu proti výbuchu.
3. Dbejte na ochranu osob.
4. Dodržujte národní směrnice a předpisy pro provádění instalací.
5. Dodržujte specifikace kabelu .
6. Zachovávejte odizolované a kroucené části stínění kabelu k zemnicí svorce co nejkratší.
7. Zajistěte plné stínění kabelů.

#### Uzemnění stínění kabelu

##### OZNÁMENÍ

**U systémů bez ochranného pospojování způsobuje vícenásobné uzemnění stínění kabelu vznik vyrovnávacích proudů se síťovou frekvencí!**

Poškození stínění sběrnicevého kabelu.

- ▶ Stínění sběrnicevého kabelu uzemněte buď pouze k místní zemi, nebo k ochranné zemi na jedné straně.
- ▶ Zaizolujte stínění, jež není připojeno.

Pro zajištění shody s požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu:

1. Zajistěte, aby bylo stínění kabelu uzemněno k vedení ochranného pospojování na několika místech.
2. Připojte každou místní uzemňovací svorku k vedení ochranného pospojování.

### 5.2.5 Příprava měřicího přístroje

#### OZNÁMENÍ

#### Nedostatečné utěsnění skříně!

Provozní spolehlivost měřicího přístroje může být snížena.

- ▶ Použijte vhodné kabelové průchodky odpovídající stupni ochrany.

1. Odstraňte ochrannou zátku, pokud je osazena.
2. Pokud bude měřicí přístroj dodán bez kabelových průchodek:  
Pro odpovídající připojovací kabel zajistěte vhodnou kabelovou průchodku.
3. Pokud bude měřicí přístroj dodán s kabelovými průchodkami:  
Dodržujte požadavky na propojovací kabely.


## 5.3 Připojení měřicího přístroje

#### OZNÁMENÍ

#### V důsledku nesprávného připojení dochází k ohrožení elektrické bezpečnosti!


- ▶ Elektrické připojení smí provádět pouze řádně vyškolený odborný personál.
- ▶ Dodržujte platné federální/národní zákony a předpisy pro instalace.
- ▶ Dodržujte místní předpisy pro bezpečnost na pracovišti.
- ▶ Vždy připojte ochranný zemnicí kabel ⊕ před připojováním dalších kabelů.
- ▶ V případě použití v potenciálně výbušném prostředí dodržujte informace v dokumentaci k přístroji specifické pro výbušná prostředí.

### 5.3.1 Připojení převodníku

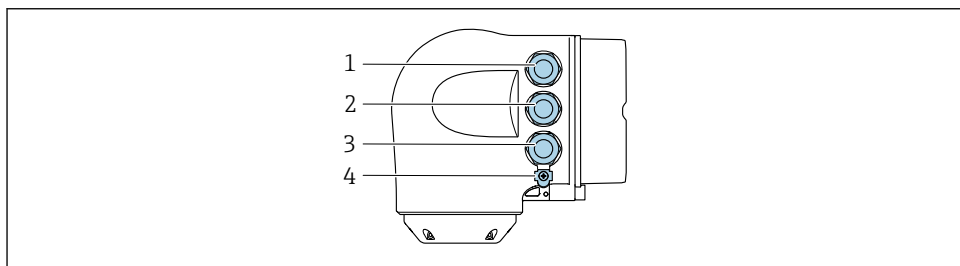


A0026781

- 1 Svorkové připojení pro napájecí napětí
- 2 Svorkové připojení pro přenos signálu, vstup/výstup
- 3 připojení pro přenos signálu, vstup/výstup nebo svorkové připojení pro síťové připojení přes servisní rozhraní (CDI-RJ45); volitelně: připojení pro externí anténu WLAN nebo vzdálený zobrazovací a ovládací modul DKX001
- 4 Ochranné zemnění (PE)

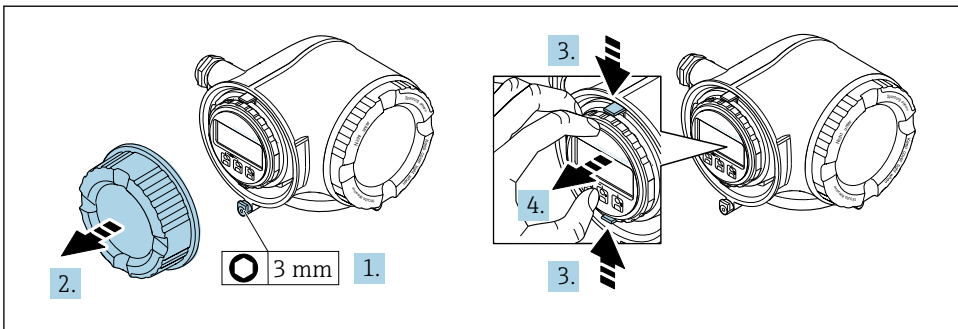


A0029813

1. Uvolněte pojistnou sponu svorkovnice.
2. Odšroubujte kryt připojovacího prostoru.
3. Stiskněte k sobě výstupky na držáku zobrazovacího modulu.
4. Odejměte držák zobrazovacího modulu.

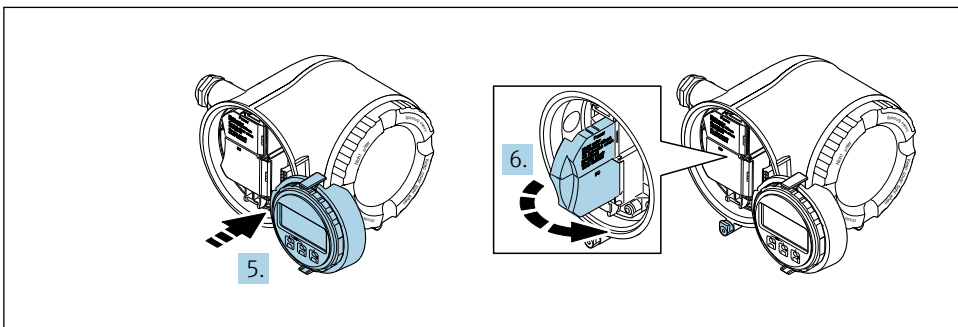


A0029814

5. Připevněte držák k hraně modulu elektroniky.
6. Otevřete kryt svorek.

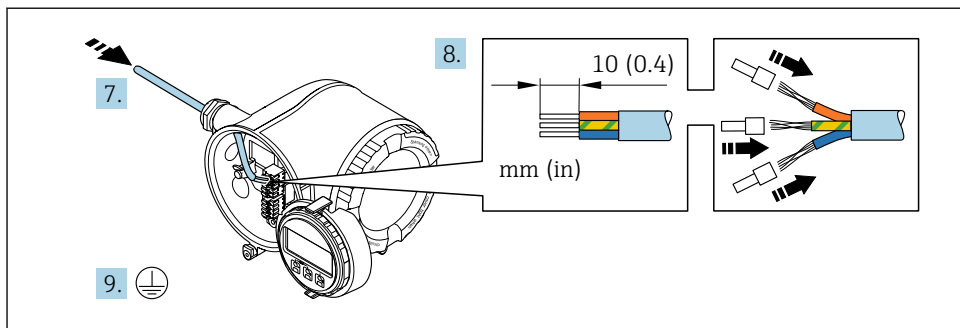

A0029815

7. Protlačte kabel kabelovým vstupem. Pro zajištění těsnosti neodstraňujte z kabelového vstupu těsnící kroužek.
8. Odizolujte kabel a konce kabelu. V případě lankových kabelů namontujte také návlečky.
9. Připojte ochranné uzemnění.

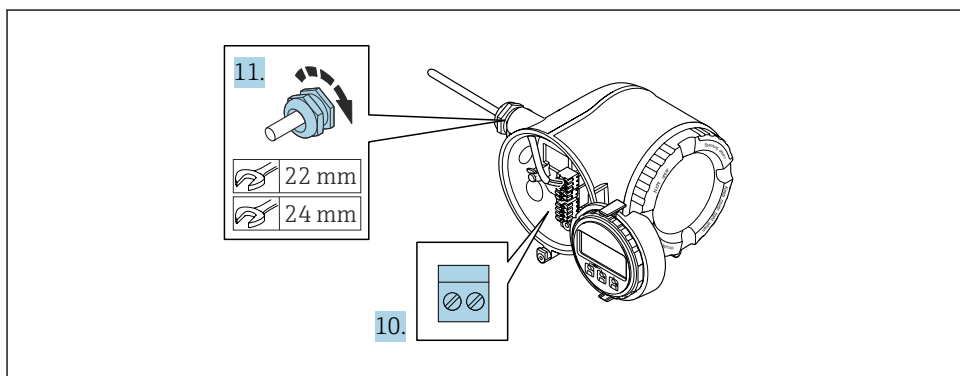

A0029816


10. Kabel připojte podle přiřazení svorek.
  - ↳ **Přiřazení svorek signálního kabelu:** Přiřazení svorek specifické pro přístroj je zdokumentováno na štítku na krytu svorkovnice.
  - Přiřazení svorek napájecího napětí:** Nalepovací štítek v krytu svorek nebo → 17.
11. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
  - ↳ Tím je proces připojení kabelů dokončen.
12. Zavřete kryt svorek.
13. Umístěte držák zobrazovacího modulu do modulu elektroniky.
14. Zašroubujte kryt připojovacího prostoru.
15. Zajistěte pojistnou sponu krytu svorkovnicového modulu.

### 5.3.2 Připojení odděleného zobrazovacího a ovládacího modulu DKX001



Oddělený zobrazovací a ovládací modul DKX001 je k dispozici jako volitelné příslušenství.

- Měřicí přístroj je vždy dodán se zaslepovacím krytem, když se oddělený zobrazovací a ovládací modul DKX001 objedná přímo s měřicím přístrojem. V tomto případě není možné použít displej ani ovládání na převodníku.
- Pokud se objedná dodatečně, oddělený zobrazovací a ovládací modul DKX001 nesmí být připojen současně se stávajícím zobrazovacím modulem měřicího přístroje. V jednom okamžiku smí být k převodníku připojena vždy pouze jedna zobrazovací nebo ovládací jednotka.

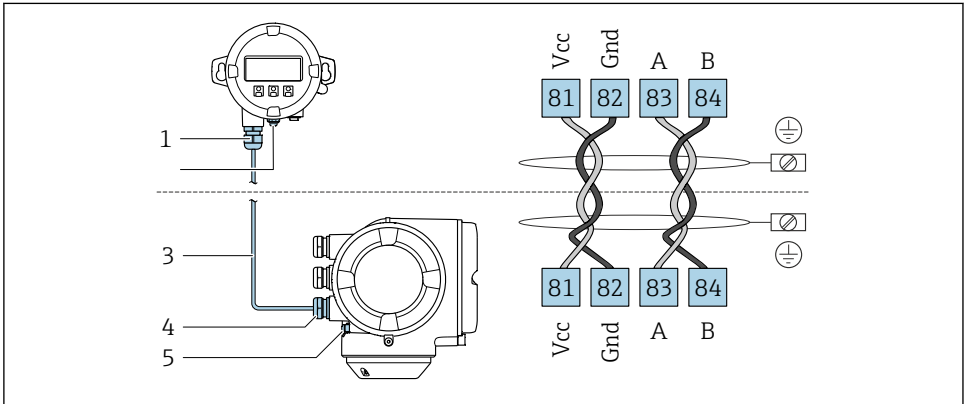

A0027518

- 1 Dálkový displej a ovládací modul DKX001
- 2 Připojení svorek pro vyrovnání potenciálu (PE)
- 3 Připojovací kabel
- 4 Měřicí přístroj
- 5 Připojení svorek pro vyrovnání potenciálu (PE)

## 5.4 Ochranné pospojování

### 5.4.1 Požadavky

Pro vyrovnání potenciálu:


- Věnujte pozornost konceptům interního uzemnění
- Vezměte v úvahu provozní podmínky, jako je materiál potrubí a uzemnění
- Médium, připojte senzor a převodník ke stejnému elektrickému potenciálu <sup>1)</sup>
- Pro připojení vyrovnání potenciálu použijte zemnicí kabel s minimálním průřezem 6 mm<sup>2</sup> (10 AWG) a kabelovým okem

1)

## 5.5 Zvláštní pokyny pro připojení

### 5.5.1 Příklady připojení


#### Proudový výstup 4–20 mA

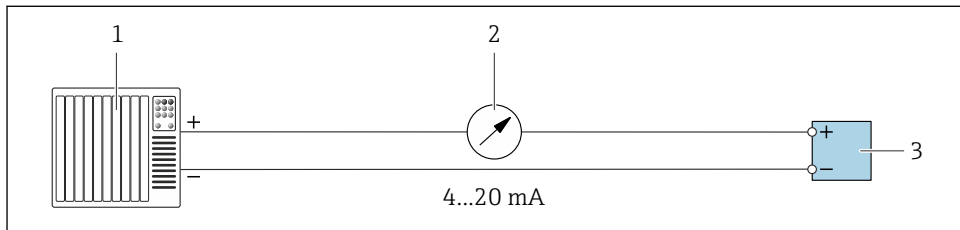

A0028758

#### 5.5.1.1 Příklad připojení proudového výstupu 4–20 mA (aktivní)

- 1 Řídicí systém s proudovým vstupem (např. PLC)
- 2 Analogová zobrazovací jednotka: Dodržujte maximální zatížení
- 3 Převodník

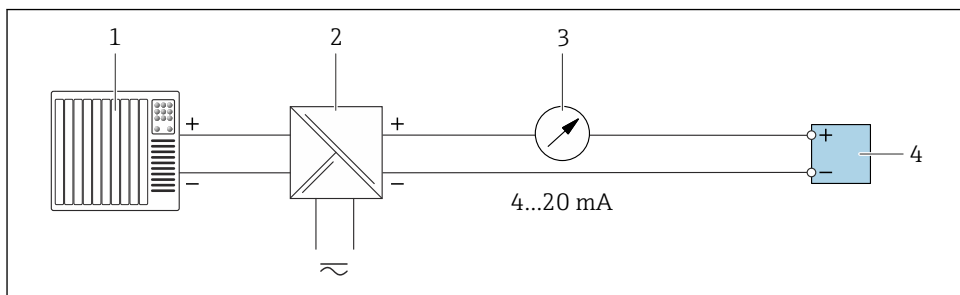


A0028759

#### 5.5.1.2 Příklad připojení proudového výstupu 4–20 mA (pasivní)

- 1 Řídicí systém s proudovým vstupem (např. PLC)
- 2 Aktivní bariéra pro napájení (např. RN221N)
- 3 Analogová zobrazovací jednotka: Dodržujte maximální zatížení
- 4 Převodník

## Pulzní/frekvenční výstup

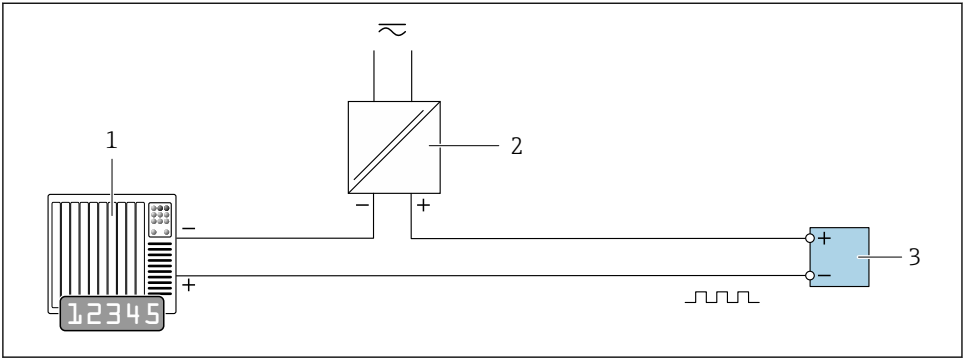


A0028761

### 7 Příklad připojení pro pulzní/frekvenční výstup (pasivní)

- 1 Automatizační systém s pulzním/frekvenčním vstupem (např. PLC s 10 k $\Omega$  pull-up nebo pull-down rezistorem)
- 2 Zdroj napájení
- 3 Převodník: Dodržujte vstupní hodnoty

## Spínaný výstup

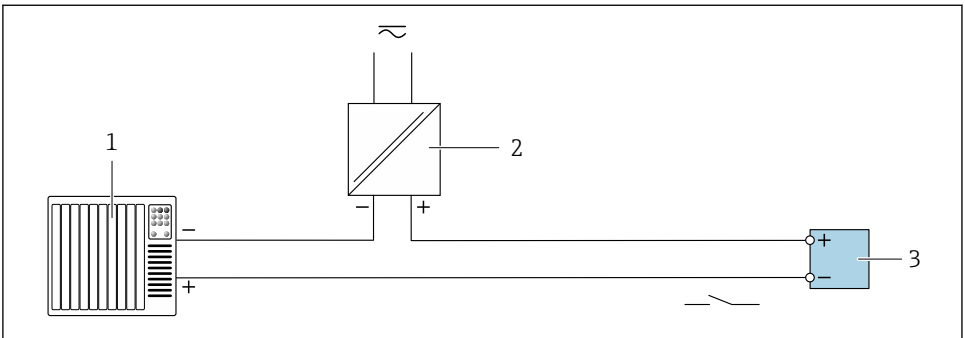


A0028760

### 8 Příklad připojení pro spínací výstup (pasivní)

- 1 Automatizační systém se spínacím vstupem (např. PLC s 10 k $\Omega$  pull-up nebo pull-down rezistorem)
- 2 Zdroj napájení
- 3 Převodník: Dodržujte vstupní hodnoty

## Reléový výstup

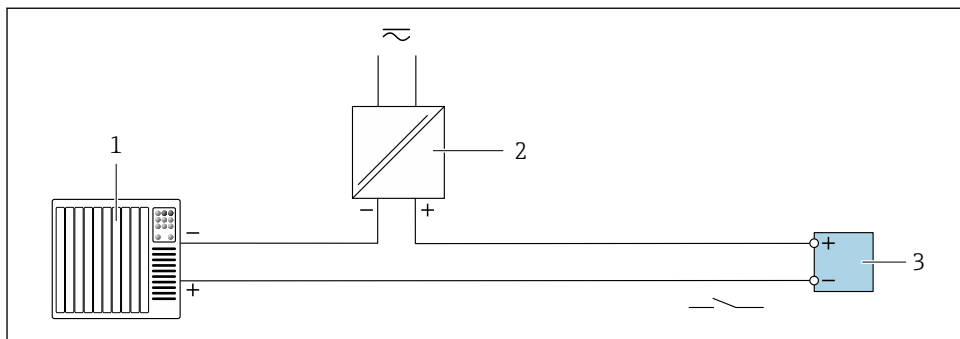


A0028760

### 9 Příklad připojení pro reléový výstup (pasivní)

- 1 Řídicí systém s reléovým vstupem (např. PLC)
- 2 Zdroj napájení
- 3 Převodník: Dodržujte vstupní hodnoty

## Proudový vstup

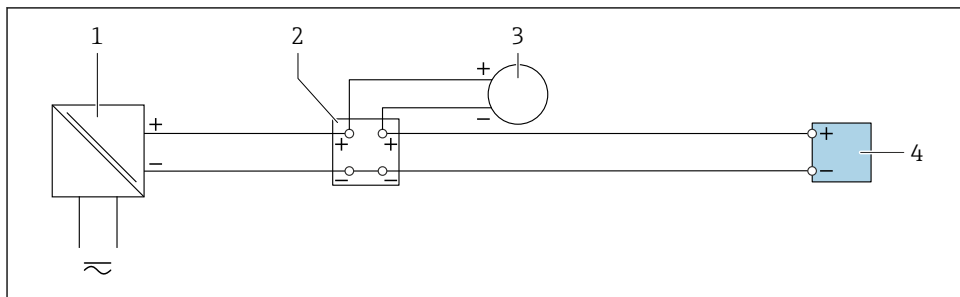


A0028915

### 10 Příklad připojení proudového vstupu 4 až 20 mA

- 1 Zdroj napájení
- 2 Svorkovnice
- 3 Externí přístroj (pro čtení hodnoty průtoku za účelem výpočtu rychlosti zatížení)
- 4 Převodník



## Stavový vstup

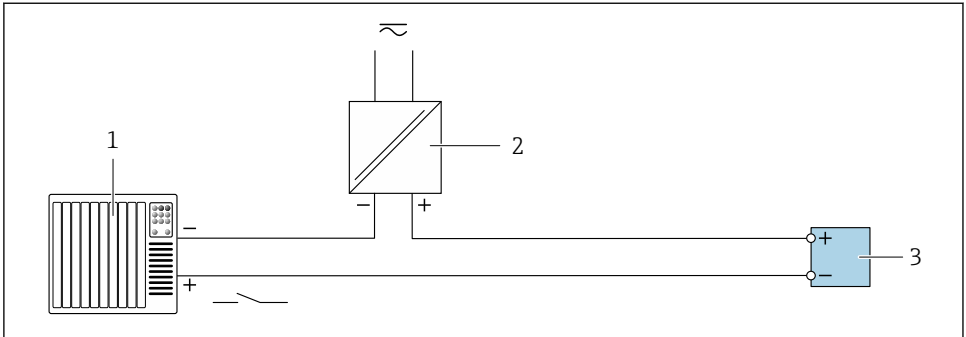

A0028764

### 11 Příklad připojení pro stavový vstup

- 1 Řídicí systém se stavovým výstupem (např. PLC)
- 2 Zdroj napájení
- 3 Převodník


## 5.6 Nastavení hardwaru

### 5.6.1 Nastavení adresy přístroje

Adresa zařízení musí být vždy zkonfigurována pro zařízení slave Modbus. Platné adresy zařízení leží v rozsahu 1 ... 247. V síti Modbus RS485 smí být každá adresa přidělena pouze jednou. Při nesprávném nastavení adresy řídicí zařízení Modbus měřicí přístroj nerozpozná. Všechny měřicí přístroje se dodávají z výroby s adresou přístroje 247 a s režimem „softwarové adresace“.

#### Hardwarové adresování


1.

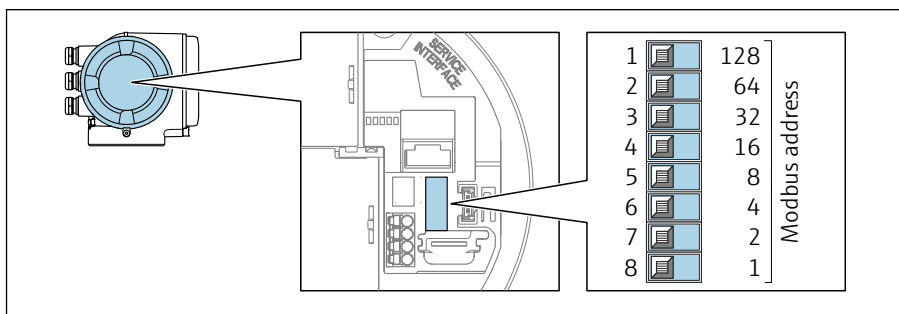

A0029634

Nastavte adresu zařízení pomocí přepínačů DIP ve svorkovnicovém modulu.

2.

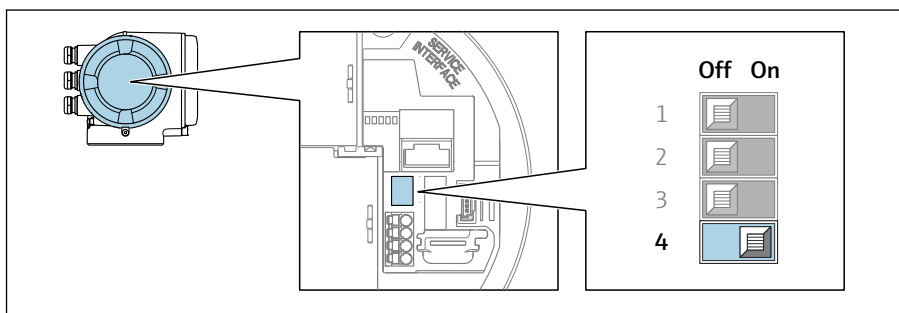

A0029633

Pro přepnutí adresování ze softwarového adresování na hardwarové adresování: přepněte přepínač DIP do polohy **On**.

↳ Změna adresy zařízení bude účinná po 10 sekundách.


#### Softwarová adresace

► Pro přepnutí adresování z hardwarového adresování na softwarové adresování: přepněte přepínač DIP do polohy **Off**.

↳ Adresa zařízení nastavená v parametru **Adresa zařízení** začne být účinná po 10 sekundách.

### 5.6.2 Aktivace zakončovacího odporu

Aby se zamezilo nesprávné komunikaci při přenosu v důsledku nevyvážení impedance, zakončete kabel Modbus RS485 správně na začátku a na konci daného segmentu sběrnice.

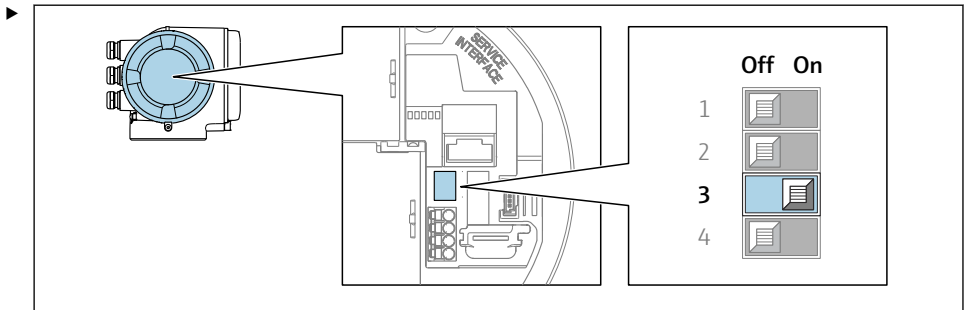

A0029632

Přepněte přepínač DIP č. 3 do polohy **On**.


## 5.7 Zajištění stupně krytí

Měřicí přístroj splňuje všechny požadavky na stupeň krytí IP 66/67, skříň typu 4X.

Aby byl zaručen stupeň krytí IP 66/67, skříň typu 4X, po elektrickém připojení proveďte tyto kroky:

1. Zkontrolujte, zda jsou těsnění skříně čistá a správně instalovaná.
2. V případě potřeby osušte, vyčistěte nebo vyměňte těsnění.
3. Utáhněte všechny šrouby na převodníku a kryty přišroubujte.
4. Pevně utáhněte kabelové vývodky.
5. K zajištění toho, aby do vstupu pro kabel nevnikala vlhkost:

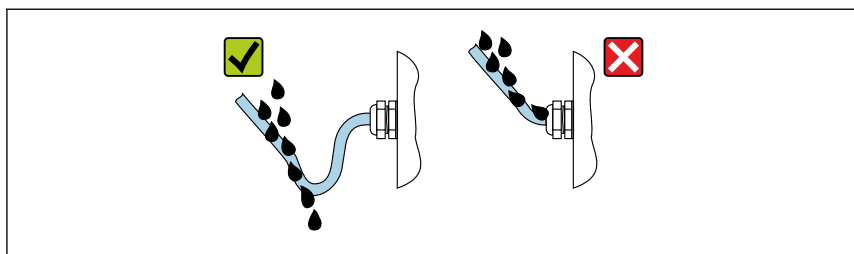


Vedte kabel tak, aby dole tvořil smyčku před vstupem pro kabel („odkapávací smyčka“).



A0029278


6. Dodávané kabelové průchodky nezajišťují ochranu pouzdra, když se nepoužívá. Musí být proto nahrazeny maketou plus odpovídat stupni krytí.

## 5.8 Kontrola po připojení

Jsou kabely nebo zařízení nepoškozené (vizuální kontrola)?	<input type="checkbox"/>
Splňují použité kabely požadavky →  15?	<input type="checkbox"/>
Souhlasí napájecí napětí se specifikacemi na štítku převodníku ?	<input type="checkbox"/>
Přiřazení svorek je správné →  17?	<input type="checkbox"/>
Jsou napájecí a signální kabely správně připojené?	<input type="checkbox"/>
Je správně nastaveno ochranné uzemnění?	<input type="checkbox"/>
Je vedení kabelu podle typu zcela izolované? Bez smyček a překřížení?	<input type="checkbox"/>
Mají kabely dostatečné odlehčení tahu? Jsou směrovány bezpečně?	<input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jsou všechny kabelové průchodky nainstalované, bezpečně utažené a utěsněné?</li> <li>▪ Vedení kabelu s odváděním vody (water trap) →  28?</li> </ul>	<input type="checkbox"/>
Je senzor připojen ke správnému převodníku?	<input type="checkbox"/>
Zkontrolujte sériové číslo na typovém štítku senzoru a převodníku.	<input type="checkbox"/>
Jsou všechny kryty nasazené a bezpečně utažené?	<input type="checkbox"/>
Je upevňovací clamp bezpečně utažený?	<input type="checkbox"/>
Jsou záslepky vloženy do nepoužitých kabelových vstupů a byly přepravní zátky nahrazeny záslepkami?	<input type="checkbox"/>

## 6 Možnosti ovládání


### 6.1 Přehled možností provozu

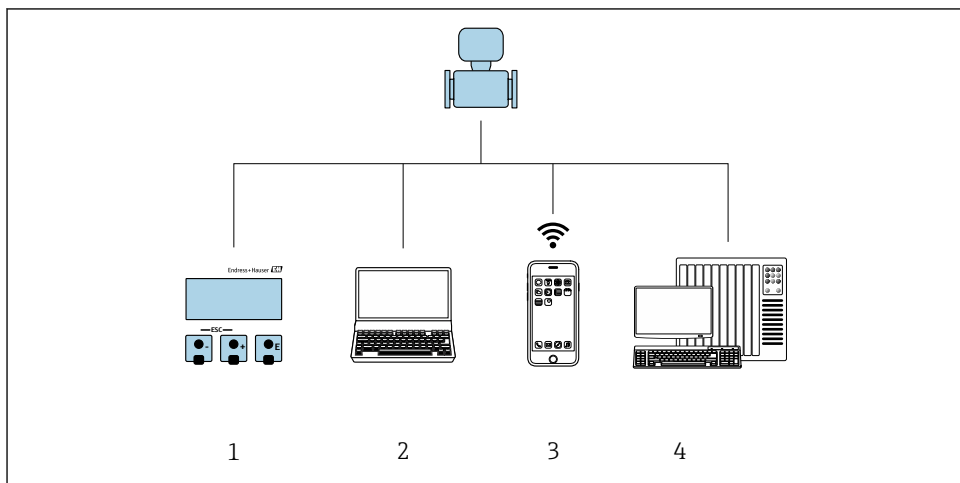

- 1 Lokální ovládání prostřednictvím zobrazovacího modulu
- 2 Počítač s webovým prohlížečem (např. Internet Explorer) nebo s ovládacím nástrojem (např. FieldCare, AMS Device Manager, SIMATIC PDM)
- 3 Mobilní přenosný terminál s aplikací SmartBlue
- 4 Řídicí systém (např. PLC)

## 6.2 Struktura a funkce ovládacího menu

### 6.2.1 Struktura menu obsluhy

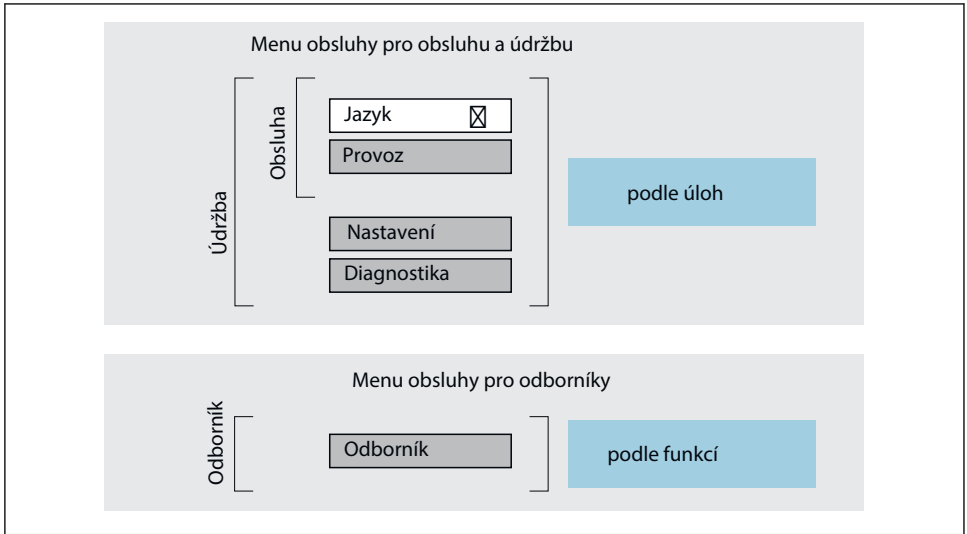

12 Schematická struktura menu obsluhy

### 6.2.2 Způsob provozu


Jednotlivé části obslužného menu jsou přiřazeny určitým uživatelským rolím (např. operátor, údržba). Každá uživatelská role obsahuje typické úlohy v rámci životního cyklu přístroje.



Podrobné informace ohledně ovládací logiky naleznete v pokynech k obsluze přístroje.

→ 3

## 6.3 Přístup k menu obsluhy přes místní displej

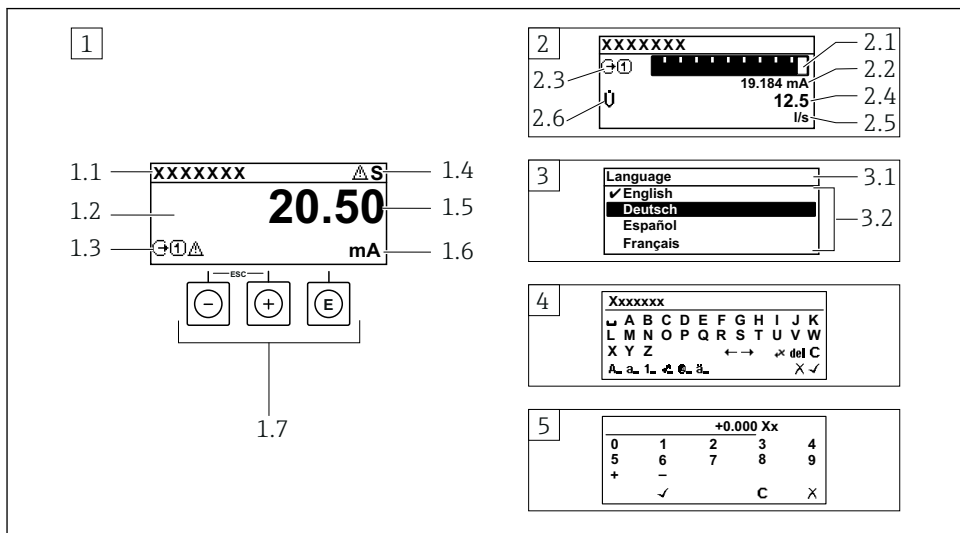

A0014013

- 1 Provozní displej s naměřenou hodnotou zobrazenou jako „1 hodnota, max.“ (příklad)
  - 1.1 Tag (označení) přístroje
  - 1.2 Oblast zobrazení měřených hodnot (4 řádky)
  - 1.3 Vysvětlující symboly pro naměřenou hodnotu: typ měřené hodnoty, čísla kanálu měření, symbol pro diagnostiku
  - 1.4 Oblast stavu
  - 1.5 Měřená hodnota
  - 1.6 Jednotka pro měřenou hodnotu
  - 1.7 Ovládací prvky
- 2 Provozní displej s naměřenou hodnotou zobrazenou jako „1 sloupcový diagram + 1 hodnota“ (příklad)
  - 2.1 Zobrazení sloupcového diagramu pro měřenou hodnotu 1
  - 2.2 Měřená hodnota 1 s jednotkou
  - 2.3 Vysvětlující symboly pro naměřenou hodnotu 1: typ měřené hodnoty, číslo kanálu měření
  - 2.4 Měřená hodnota 2
  - 2.5 Jednotka měřené hodnoty 2
  - 2.6 Vysvětlující symboly pro naměřenou hodnotu 2: typ měřené hodnoty, číslo kanálu měření
- 3 Okno navigace: výběrový seznam parametru
  - 3.1 Cesta a stav
  - 3.2 Oblast zobrazení parametrů: ✓ označuje aktuální hodnotu parametru
- 4 Okno editování: editor textu se vstupní maskou
- 5 Okno editování: editor čísel se vstupní maskou



### 6.3.1 Provozní displej

Vysvětlující symboly pro měřenou hodnotu	Stavová oblast
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Podle verze přístroje, např.:               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Celkový počet pevných látek</li> <li>▪ : Vznik zatížení</li> <li>▪ : Teplota</li> <li>▪ : Vodivost</li> </ul> </li> <li>▪ <math>\Sigma</math>: Sumátor</li> <li>▪ : Výstup</li> <li>▪ : Vstup</li> <li>▪ : Číslo měřicího kanálu <sup>1)</sup></li> <li>▪ Diagnostické chování <sup>2)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Alarm</li> <li>▪ : Varování</li> </ul> </li> </ul>	<p>Ve stavové oblasti provozního displeje v pravé horní části se mohou objevit následující symboly:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stavové signály               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>F</b>: Porucha (Failure)</li> <li>▪ <b>C</b>: Kontrola funkce (funkce Check)</li> <li>▪ <b>S</b>: Mimo specifikaci (out of Specification)</li> <li>▪ <b>M</b>: Nutná údržba (Maintenance required)</li> </ul> </li> <li>▪ Diagnostické chování               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Alarm</li> <li>▪ : Varování</li> <li>▪ : Uzamčení (uzamčeno pomocí hardwaru))</li> <li>▪ : Komunikace přes vzdálené ovládání je aktivní.</li> </ul> </li> </ul>





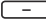
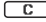
- 1) Pokud pro stejný typ měřené proměnné existuje více než jeden kanál (sumátor, výstup atd.)  
 2) Pro diagnostickou událost, která se týká zobrazené měřené proměnné.

### 6.3.2 Okno navigace




Stavová oblast	Oblast zobrazení
<p>Ve stavové oblasti navigačního okna se v pravém horním rohu objeví následující:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ V podmenu Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál</li> <li>▪ V průvodci Pokud se vyskytne diagnostická událost, diagnostika a stavový signál</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ikony pro menu               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ : Provoz</li> <li>▪ : Nastavení</li> <li>▪ : Diagnostika</li> <li>▪ : Expert</li> </ul> </li> <li>▪ : Podmenu</li> <li>▪ : Průvodce</li> <li>▪ : Parametry v průvodci</li> <li>▪ : Parametr zamknutý</li> </ul>



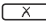

### 6.3.3 Zobrazení pro úpravy

Editor textu	Symbols opravy testu pod
Potvrdí volbu.	Smaže všechny zapsané znaky.
Ukončí vstup bez použití změn.	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doprava.
Smaže všechny zapsané znaky.	Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva.
Přepne na volbu opravných nástrojů.	Smaže jeden znak hned vlevo od pozice vstupu.
Přepínání <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mezi velkými a malými písmeny</li> <li>▪ Pro zápis čísel</li> <li>▪ Pro zápis zvláštních znaků</li> </ul>	

Editor čísel	
 Potvrdí volbu.	 Přesune pozici vstupu o jednu pozici doleva.
 Ukončí vstup bez použití změn.	 Vloží desetinnou čárku na pozici kurzoru.
 Vloží znaménko minus na pozici kurzoru.	 Smaže všechny zapsané znaky.

### 6.3.4 Ovládací prvky

Ovládací klávesa	Význam
	<p><b>Klávesa minus</b></p> <p><i>V nabídce, podnabídka</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb nahoru</p> <p><i>V průvodcích</i> Přejde na předchozí parametr</p> <p><i>V textovém a číselném editoru</i> Posun pozice zadání doleva.</p>
	<p><b>Klávesa plus</b></p> <p><i>V nabídce, podnabídka</i> Přesune pruh výběru v seznamu voleb dolů.</p> <p><i>V průvodcích</i> Přejde na další parametr</p> <p><i>V textovém a číselném editoru</i> Posun pozice zadání doprava.</p>
	<p><b>Klávesa Enter</b></p> <p><i>Na provozním displeji</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Stisknutím této klávesy se krátce otevře nabídka obsluhy.</li> <li>▪ Stisknutím klávesy pro &gt; 3 s otevře kontextovou nabídku s možnostmi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Vyvolejte průvodce: Porovnejte naměřenou hodnotu s referenční hodnotou</li> <li>▪ Aktivujte zámek klávesnice</li> </ul> </li> </ul> <p><i>V nabídce, podnabídka</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Krátké stisknutí klávesy: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Otevře se zvolená nabídka, podnabídka nebo parametr.</li> <li>▪ Spustí se průvodce.</li> <li>▪ Pokud je text nápovědy k tomuto parametru otevřený, zavře se.</li> </ul> </li> <li>▪ Stisknutí klávesy na 2 s v parametru: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pokud existuje, otevře se text nápovědy pro funkci parametru.</li> </ul> </li> </ul> <p><i>V průvodcích</i> Otevře editační zobrazení parametru a potvrdí hodnotu parametru</p> <p><i>V textovém a číselném editoru</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Krátké stisknutí klávesy potvrdí vaši volbu.</li> <li>▪ Zadání potvrdíte stisknutím klávesy pro 2 s.</li> </ul>


Ovládací klávesa	Význam
 + 	<p><b>Kombinace klávesy Escape (stiskněte tlačítka současně)</b></p> <p><i>V nabídce, podnabídka</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Krátké stisknutí klávesy: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opustíte aktuální úroveň nabídky a přejdete na další vyšší úroveň.</li> <li>▪ Pokud je text nápovědy k tomuto parametru otevřený, zavře se.</li> </ul> </li> <li>▪ Stisknutím klávesy na 2 s se vrátíte na provozní displej („výchozí poloha“).</li> </ul> <p><i>V průvodcích</i></p> <p>Ukončí průvodce a přenesení vás na další vyšší úroveň</p> <p><i>V textovém a číselném editoru</i></p> <p>Opustí zobrazení pro úpravy bez použití změn.</p>
 + 	<p><b>Kombinace klávesy Minus/Enter (stiskněte a přidržte klávesy současně)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Je-li zámek klávesnice aktivní: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím klávesy po dobu 3 s deaktivujete zámek klávesnice.</li> </ul> </li> <li>▪ Je-li zámek klávesnice neaktivní: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím klávesy po dobu 3 s se otevře kontextová nabídka včetně možnosti aktivace zámku klávesnice.</li> </ul> </li> </ul>

### 6.3.5 Další informace




Další informace o následujících tématech:

- Vyvolání textu nápovědy
- Role uživatele a související autorizace přístupu
- Zákaz ochrany proti zápisu pomocí přístupového kódu
- Povolení a zakázání zámku klávesnice

Návod k obsluze přístroje →  3

## 6.4 Přístup k menu obsluhy přes ovládací nástroj



Podrobné informace o přístupu přes FieldCare a DeviceCare naleznete v návodu k obsluze přístroje →  3


## 6.5 Přístup k menu obsluhy přes webový server



Přístup k menu obsluhy je rovněž možný přes webový server. Viz Návod k obsluze přístroje. →  3

## 7 Systémová integrace



Podrobné informace o systémové integraci naleznete v návodu k obsluze přístroje →  3

- Přehled souborů s popisem zařízení:
  - Údaje o aktuální verzi přístroje
  - Operační nástroje
- Kompatibilita s dřívějším modelem
- Informace ohledně Modbus RS485
  - Kódy funkcí
  - Doba odezvy
  - Datová mapa pro Modbus

## 8 Uvedení do provozu

### 8.1 Instalace a kontrola funkce


Před uvedením přístroje do provozu:

► Musí být provedeny kontroly po provedení instalace a po připojení.

- Seznam „Kontrola po montáži“ → 📄 14
- Seznam „Kontrola po připojení“ → 📄 29

### 8.2 Nastavení provozního jazyka

Tovární nastavení: angličtina nebo objednaný místní jazyk

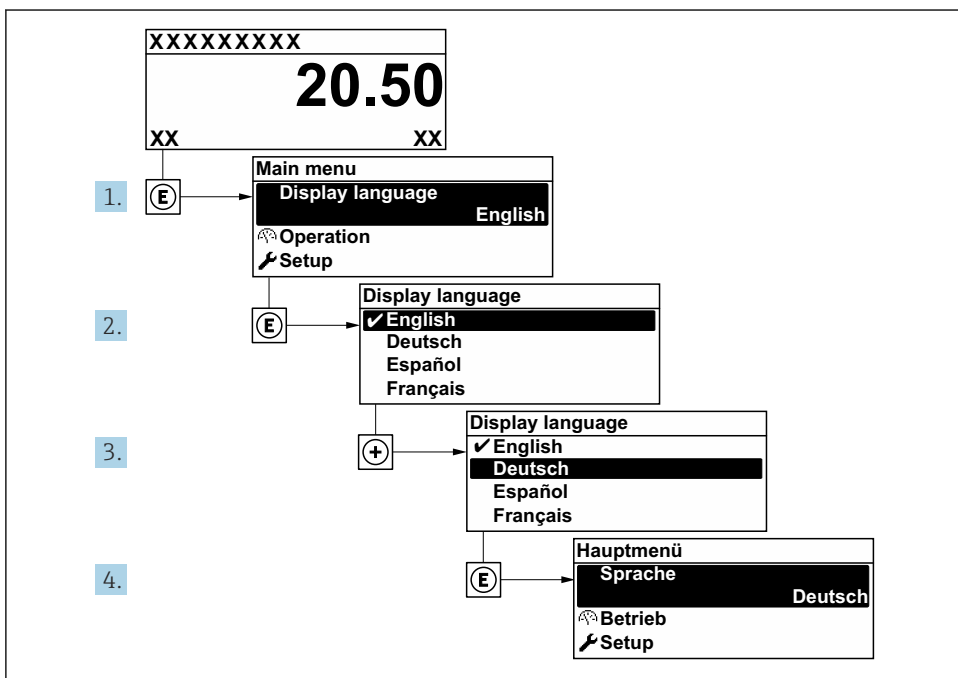



A0053789

📄 13 Na příkladu lokálního displeje

### 8.3 Nastavení měřicího přístroje

Pro rychlé uvedení měřicího přístroje do provozu se používá nabídka nabídka **Nastavení** a její podnabídky, také různé průvodci. Obsahují všechny parametry vyžadované pro nastavení, jako například pro měření nebo komunikaci.

**i** Počet podnabídek a parametrů se může lišit v závislosti na verzi přístroje. Výběr se může lišit v závislosti na objednacím kódu.

Příklad: dostupné podnabídky, průvodci	Význam
Označení přístroje	Zadat název pro bod měření.
Systémové jednotky	Konfigurace jednotek pro všechny měřené hodnoty.
Komunikace	Nastavte komunikační rozhraní.
Nastavení V/V	Uživatelsky nastavitelný modul V/V
Proudový vstup	Nastavení typu vstupu/výstupu
Stavový vstup	
Proudový výstup 1 až n	
Pulzní/frekvenční/spinaný výstup 1 až n	
Reléový výstup	
Zobrazení	Nastavení formátu zobrazení na místním displeji.
Uvedení do provozu pro měření celkových pevných látek	Nakonfigurujte data pro průvodce: Podívejte se na laboratorní hodnotu a proveďte úpravu.
Úprava měření celkových pevných látek	Průvodce: Podívejte se na laboratorní hodnotu a proveďte úpravu.  Podrobné informace ohledně průvodců naleznete v návodu k obsluze přístroje. →  3
Pokročilá nastavení	Další parametry pro nastavení: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sumátor</li> <li>▪ Zobrazení</li> <li>▪ Nastavení WLAN</li> <li>▪ Zálohování dat</li> <li>▪ Administrace</li> </ul>

## 8.4 Ochrana nastavení před neoprávněným přístupem


Pro ochranu nastavení měřicího přístroje před neúmyslnou změnou po uvedení do provozu jsou následující možnosti ochrany proti zápisu:

- Ochrana přístupu k parametrům pomocí přístupového kódu
- Ochrana přístupu k místnímu ovládání pomocí zámku kláves
- Ochrana přístupu k měřicímu zařízení pomocí přepínače ochrany proti zápisu

 Podrobné informace o nastavení ochrany proti nepovolenému přístupu naleznete v návodu k obsluze přístroje. →  3

## 9 Diagnostické informace

Závady zjištěné autodetekčním systémem měřicího přístroje se zobrazují jako diagnostické zprávy střídající se s provozním displejem. Zprávu o nápravných opatřeních je možno vyvolat z diagnostických zpráv a obsahuje důležité informace o závadě.

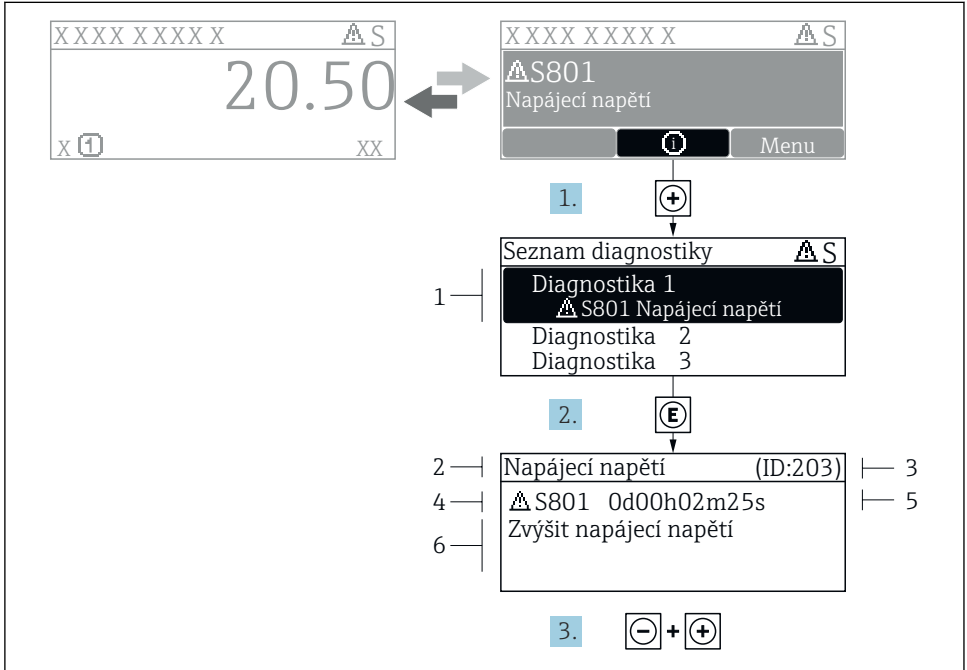

A0029431-CS

### 14 Zpráva o nápravných opatřeních

- 1 Diagnostické informace
- 2 Krátký text
- 3 Servisní ID
- 4 Diagnostika s diagnostickým kódem
- 5 Doba provozu, kdy došlo k chybě
- 6 Nápravná opatření

- 1.** Uživatel je v diagnostické zprávě.  
Stiskněte **+** (symbol **+**).  
↳ Otevře se podnabídka **Seznam hlášení diagnostiky**.
- 2.** Zvolte požadovanou diagnostickou událost pomocí **+** nebo **-** a stiskněte **E**.  
↳ Otevře se zpráva o nápravných opatřeních.
- 3.** Stiskněte **-** + **+** současně.  
↳ Zpráva o nápravných opatřeních se zavře.



71658402

[www.addresses.endress.com](http://www.addresses.endress.com)

---