BA01684F/97/DE/04.24-00

71663733 2024-06-24


Products

# Betriebsanleitung Soliwave FDR56/FQR56

Mikrowellenschranke





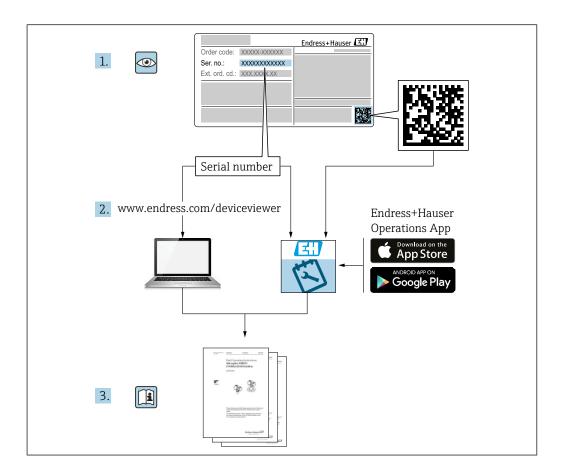

# Inhaltsverzeichnis

1	Hinweise zum Dokument 5	7	Bedienungsmöglichkeiten	. 29
1.1	Dokumentfunktion 5	7.1	Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten	. 29
1.2	Symbole 5		7.1.1 Transceiver FDR56	
	1.2.1 Sicherheitssymbole 5		7.1.2 Transmitter FQR56	. 29
	1.2.2 Elektrische Symbole 5	7.2	Bedienung	
	1.2.3 Symbole für Informationstypen 5		7.2.1 FDR56	
	1.2.4 Symbole in Grafiken 6		7.2.2 FQR56	
	1.2.5 Gerätespezifische Symbole 6	7.3	Parametrierung	. 30
2	Grundlegende Sicherheitshinweise 6		7.3.1 Abgleich bei freiem bzw. minimal	
	-		bedecktem Strahlengang (Funktion 1) .	. 30
2.1	Anforderungen an das Personal		7.3.2 Abgleich bei maximal bedecktem	_
2.2	Bestimmungsgemäße Verwendung		Strahlengang (Funktion 2)	
2.3	2.2.1Fehlgebrauch7Arbeitssicherheit	7 /	7.3.3 Erweiterte Einstellungen	
د.ے 2.4	Betriebssicherheit	7.4	Übersicht aller Funktionen	. 30
2.5	Produktsicherheit	8	Inbetriebnahme	. 37
		8.1	Installations- und Funktionskontrolle	3.
3	Produktbeschreibung 8	8.2	Gerät einschalten	
3.1	Produktaufbau 8	8.3	Gerät konfigurieren	
<i>i</i> .	Warenannahme und Produktidentifizierung 8	8.4	Simulation	
4	5			
4.1	Warenannahme	9	Diagnose und Störungsbehebung	
4.2	Produktidentifizierung	9.1	Allgemeine Störungsbehebung	
	4.2.1       Typenschild       9         4.2.2       Herstelleradresse       9	9.2	Übersicht zu Diagnosefunktionen	
4.3	Lagerung und Transport	9.3	Gerät zurücksetzen	. 38
4.7	4.3.1 Lagerungsbedingungen 9	10	Wartung	. 39
	4.3.2 Gerät transportieren 9	10.1	Wartungsempfehlungen	
	4.3.3 Verpackungsentsorgung	10.2	Reinigung	
5	Montage 10	11	Reparatur	30
5.1	Montage Montagebedingungen	11.1	Allgemeine Hinweise	
J.1	5.1.1 Einbaulage	11.1		
	5.1.2 Optimierung der Signalqualität 10	11.3		
	5.1.3 Reflektorbetrieb	11.5	11.3.1 Verfügbare Elektronikeinsätze	
	5.1.4 Parallelbetrieb		11.3.2 Austausch der Elektronik	
	5.1.5 Montage mit Zubehör	11.4	Rücksendung	
	5.1.6 Arbeitstemperaturbereich		Entsorgung	
	5.1.7 Einbaumaße	10	7.1.1.	, .
5.2	Gerät montieren14	12	Zubehör	
	5.2.1 Prozessberührende Montage 14	12.1	Kabeldosen	
	5.2.2 Prozessunberührende Montage16	12.2	Vorkonfektionierte Anschlussleitungen	
5.3	Montagekontrolle22	12.3	Montageschelle	
6	Elektrischer Anschluss 23	12.4 12.5	Einschweißadapter	
6.1	Benötigtes Werkzeug	12.5	Einschraubadapter Einschweißadapter mit Montagearm	
6.2	Anschlussbedingungen	12.7	Montageflansch	
0.2	6.2.1 Deckel mit Sicherungsschraube 23	12.8	Hochdruckadapter	
	6.2.2 Anforderungen an Anschlussleitungen . 24		Stopfen	
	6.2.3 Potenzialausgleich anschließen 24		O Schauglasarmatur	
6.3	Gerät anschließen25		l Einsteckadapter	
	6.3.1 Versorgungsspannung		Einschweißstutzen	
	6.3.2 Ausgangssignal		B Distanzrohr (Wellenleiter)	
	6.3.3 Überspannungsschutz27		4 Wellenleiter	
6.4	Schutzart sicherstellen		5 Hochtemperaturadapter mit Verlängerungen	
	6.4.1 Schutzart	12.16	6 Wetterschutzhaube	. 55
6.5	Anschlusskontrolle	13	Technische Daten	. 56
				(

13.1	Eingan	g
		Messgröße56
		Messbereich (Detektionsbereich) 56
	13.1.3	Arbeitsfrequenz56
	13.1.4	Sendeleistung56
		Antennenöffnungswinkel (3 dB)56
13.2	Ausgar	ıg56
	13.2.1	Ausgangssignal56
		Ex-Anschlusswerte56
13.3	Energie	eversorgung57
	13.3.1	Versorgungsspannung57
	13.3.2	Leistungsaufnahme57
13.4		ung57
	13.4.1	Umgebungstemperatur 57
	13.4.2	
	13.4.3	Relative Luftfeuchte57
	13.4.4	Betriebshöhe57
	13.4.5	Schutzart57
	13.4.6	
	13.4.7	Schockfestigkeit
		Verschmutzungsgrad58
	13.4.9	Elektromagnetische
		Verträglichkeit (EMV)58
13.5	Prozess	5
	13.5.1	Prozesstemperatur58
	13.5.2	Prozessdruck58
13.6	Weiter	e technische Daten58

Soliwave FDR56/FQR56 Hinweise zum Dokument

# 1 Hinweise zum Dokument

# 1.1 Dokumentfunktion

Diese Anleitung liefert alle Informationen, die in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus des Geräts benötigt werden: Von der Produktidentifizierung, Warenannahme und Lagerung über Montage, Anschluss, Bedienungsgrundlagen und Inbetriebnahme bis hin zur Störungsbeseitigung, Wartung und Entsorgung.

# 1.2 Symbole

# 1.2.1 Sicherheitssymbole

#### **▲** GEFAHR

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen wird.

#### **▲** WARNIING

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen kann.

#### **▲** VORSICHT

Dieser Hinweis macht auf eine gefährliche Situation aufmerksam, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichter oder mittelschwerer Körperverletzung führen kann.

#### HINWEIS

Dieser Hinweis enthält Informationen zu Vorgehensweisen und weiterführenden Sachverhalten, die keine Körperverletzung nach sich ziehen.

# 1.2.2 Elektrische Symbole

⊕ Schutzleiteranschluss (PE Protective earth)

Erdungsklemmen, die geerdet sein müssen, bevor andere Anschlüsse hergestellt werden dürfen.

# 1.2.3 Symbole für Informationstypen

#### Erlaubt

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die erlaubt sind.

#### Verboten

Abläufe, Prozesse oder Handlungen, die verboten sind.

#### Tipp

Kennzeichnet zusätzliche Informationen

- Verweis auf Dokumentation
- Verweis auf ein anderes Kapitel
- Verweis auf Abbildung
- ▶ Zu beachtender Hinweis oder einzelner Handlungsschritt

1., 2., 3. Handlungsschritte

# 1.2.4 Symbole in Grafiken

A, B, C ... Ansicht

1, 2, 3 ... Positionsnummern

Explosionsgefährdeter Bereich

Sicherer Bereich (nicht explosionsgefährdeter Bereich)

# 1.2.5 Gerätespezifische Symbole

■ LED an

Kennzeichnet eine leuchtende LED

□ LED aus

Kennzeichnet eine nicht leuchtende LED

Parametrierbetrieb

Kennzeichnet die Funktionsnummer oder den Funktionswert

Normalbetrieb

Kennzeichnet ausschließlich die Signalstärke der Grenzstanddetektion

♠ Taster (+

Kennzeichnet den Taster zur Erhöhung eines Funktionswerts

Taster (-)

Kennzeichnet den Taster zur Verringerung eines Funktionswerts

Freier Strahlengang

Kennzeichnet den freien Strahlengang zwischen FDR und FQR

Tunterbrochener Strahlengang

Kennzeichnet den unterbrochenen Strahlengang zwischen FDR und FQR

# 2 Grundlegende Sicherheitshinweise

# 2.1 Anforderungen an das Personal

Das Personal muss für seine Tätigkeiten, z.B. Inbetriebnahme oder Wartung, folgende Bedingungen erfüllen:

- ► Ausgebildetes Fachpersonal verfügt über Qualifikation, die dieser Funktion und Tätigkeit entspricht
- ► Vom Anlagenbetreiber autorisiert sein
- ▶ Mit den nationalen Vorschriften vertraut sein
- ► Anweisungen in Anleitung und Zusatzdokumentation lesen und verstehen
- ► Anweisungen und Rahmenbedingungen befolgen

# 2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Mikrowellenschranke nur zur Grenzstanddetektion und zu Zähl- und Kontrollzwecken verwenden. Unsachgemäßer Einsatz führt zu Gefahren. Einwandfreien Zustand der Geräte für die Betriebszeit gewährleisten.

- Geräte nur für Messstoffe einsetzen, gegen die die prozessberührenden Materialien hinreichend beständig sind
- Entsprechende Grenzwerte des Messgerätes nicht über- oder unterschreiten 
  ☐ TI00443F

# 2.2.1 Fehlgebrauch

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus unsachgemäßer oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung entstehen.

Klärung bei Grenzfällen:

 Bei speziellen Messstoffen und Medien für die Reinigung: Endress+Hauser ist bei der Abklärung der Korrosionsbeständigkeit messstoffberührender Materialien behilflich, übernimmt aber keine Garantie oder Haftung.

#### Restrisiken

Das Elektronikgehäuse und die darin eingebauten Baugruppen können sich im Betrieb durch Wärmeeintrag aus dem Prozess sowie durch die Verlustleistung der Elektronik auf bis zu  $80\,^{\circ}$ C (176  $^{\circ}$ F) erwärmen.

Mögliche Verbrennungsgefahr bei Berührung von Oberflächen!

▶ Bei erhöhter Messstofftemperatur: Berührungsschutz sicherstellen, um Verbrennungen zu vermeiden.

## 2.3 Arbeitssicherheit

Bei Arbeiten am und mit dem Gerät:

► Erforderliche Schutzausrüstung gemäß nationaler Vorschriften tragen.

# 2.4 Betriebssicherheit

Verletzungsgefahr!

- ▶ Das Gerät nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betreiben.
- ▶ Der Betreiber ist für den störungsfreien Betrieb des Geräts verantwortlich.

#### Umbauten am Gerät

Eigenmächtige Umbauten am Gerät sind nicht zulässig und können zu unvorhersehbaren Gefahren führen:

▶ Wenn Umbauten trotzdem erforderlich sind: Rücksprache mit Endress+Hauser halten.

### Reparatur

Um die Betriebssicherheit weiterhin zu gewährleisten:

- ▶ Nur wenn die Reparatur ausdrücklich erlaubt ist, diese am Gerät durchführen.
- ▶ Die nationalen Vorschriften bezüglich Reparatur eines elektrischen Geräts beachten.
- ▶ Nur Original-Ersatzteile und Zubehör von Endress+Hauser verwenden.

#### Zulassungsrelevanter Bereich

Um eine Gefährdung für Personen oder für die Anlage beim Geräteeinsatz im zulassungsrelevanten Bereich auszuschließen (zum Beispiel Explosionsschutz):

► Anhand des Typenschilds überprüfen, ob das bestellte Gerät für den vorgesehenen Gebrauch im zulassungsrelevanten Bereich eingesetzt werden kann.

# 2.5 Produktsicherheit


Die Geräte der Mikrowellenschranke sind nach dem Stand der Technik und guter Ingenieurspraxis betriebssicher gebaut und geprüft und haben das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen.

Sie erfüllen die allgemeinen Sicherheitsanforderungen und gesetzlichen Anforderungen. Zudem sind sie konform zu den EU-Richtlinien, die in der gerätespezifischen EU-Konformitätserklärung aufgelistet sind. Mit der Anbringung des CE-Zeichens bestätigt Endress+Hauser diesen Sachverhalt.

# 3 Produktbeschreibung

Mikrowellenschranke zur berührungslosen Grenzstanddetektion von pulverförmigen bis stückigen Medien und Flüssigkeiten, zu Kontroll- und Zählzwecken von Stückgut und zur Detektion von Ansatzbildung

# 3.1 Produktaufbau

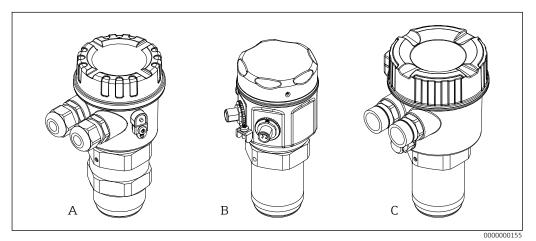

■1 Produktvarianten

Beispiel Produktvarianten C Gehäuse F16 (Polyester) F15 (Edelstahl) F34 (Aluminium) Elektrischer Steckverbinder M12 Gewinde 1/2" NPT Verschraubung M20 Anschluss Prozessanschluss Gewinde G 11/2 nach Gewinde R 11/2 nach Gewinde 11/2 NPT nach ISO 228-1 EN 10226 ANSI/ASME

Einzelheiten zu den lieferbaren Gerätevarianten sind dem Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite www.endress.com zu entnehmen.

# 4 Warenannahme und Produktidentifizierung

# 4.1 Warenannahme

Bei Warenannahme prüfen:


- ☐ Bestellcode auf Lieferschein und auf Produktaufkleber identisch?
- ☐ Ware unbeschädigt?
- ☐ Entsprechen Typenschilddaten den Bestellangaben auf dem Lieferschein?
- ☐ Falls erforderlich (siehe Typenschild): Sind die Sicherheitshinweise vorhanden, z. B. XA?
- ☐ Ist das Gerät sachgerecht befestigt?
- Wenn eine dieser Bedingungen nicht zutrifft, Vertriebsstelle des Herstellers kontaktieren.

# 4.2 Produktidentifizierung

Folgende Möglichkeiten stehen zur Identifizierung des Geräts zur Verfügung:

- Typenschildangaben
- Erweiterter Bestellcode (Extended order code) mit Aufschlüsselung der Gerätemerkmale auf dem Lieferschein
- Seriennummer von Typenschildern in W@M Device Viewer eingeben (www.endress. com/deviceviewer): Alle Angaben zum Messgerät und eine Übersicht zum Umfang der mitgelieferten Technischen Dokumentation werden angezeigt.
- Seriennummer vom Typenschild in die Endress+Hauser Operations App eingeben oder mit der Endress+Hauser Operations App den 2-D-Matrixcode (QR-Code) auf dem Typenschild scannen

# 4.2.1 Typenschild

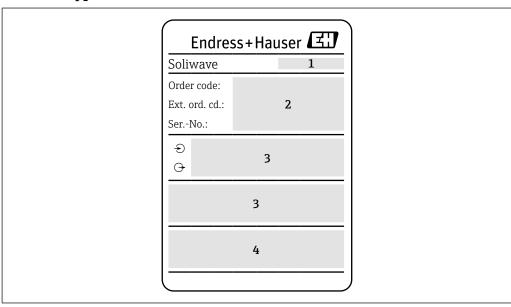

### ■2 Typenschildangaben

- Herstelleradresse
- 2 Bestellnummer, erweiterter Ordercode, Seriennummer
- 3 Technische Daten
- 4 Zulassungsrelevante Angaben

# 4.2.2 Herstelleradresse

Endress+Hauser SE+Co. KG Hauptstraße 1 79689 Maulburg, Deutschland

# 4.3 Lagerung und Transport

# 4.3.1 Lagerungsbedingungen

Originalverpackung verwenden.

# Lagerungstemperatur

→ 🖺 57

# 4.3.2 Gerät transportieren

Gerät in Originalverpackung zur Messstelle transportieren.

Montage Soliwave FDR56/FQR56

# 4.3.3 Verpackungsentsorgung

Der Karton ist gemäß europäischer Verpackungsrichtlinie 2004/12/EG (Recyclebarkeit wird durch das angebrachte Resy-Symbol bestätigt) umweltverträglich und 100~% recyclebar.

# 5 Montage

# 5.1 Montagebedingungen


Minimierung anwendungsspezifischer Einflüsse

▶ Vibrationseinfluss  $\rightarrow$  🖹 58

# 5.1.1 Einbaulage

Die Einbaulage ist unter Beachtung der folgenden Bedingungen beliebig:

- Mikrowellen sind polarisiert: FDR56 und FQR56 nicht gegeneinander um ihre Längsachse verdrehen (ausgenommen um 180° oder bei Detektionsbereichen kleiner 300 mm (11.8 in)).
- Minimalen Abstand von 30 mm (1.18 in) einhalten.

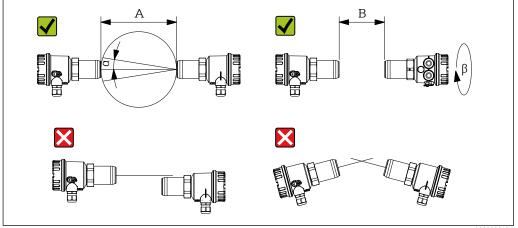


000000015

- **■**3 Ausrichtung
- A Detektionsbereich 0,3 ... 100 m (11.8 ... 3937 in)
- B Detektionsbereich 0,03 ... 0,3 m (1.18 ... 11.8 in)
- α Antennenöffnungswinkel ca. 11°
- β 90'

# 5.1.2 Optimierung der Signalqualität

Wenn die Geräte der Mikrowellenschranke vor mikrowellendurchlässigen Fenstern oder Stopfen installiert sind, kann durch das Verschieben von FQR56 und FDR56 auf ihrer Längsachse **nach einem durchgeführten automatischen Abgleich** eine Optimierung der Signalqualität erreicht werden.  $\rightarrow \cong 30$ 

Soliwave FDR56/FQR56 Montage

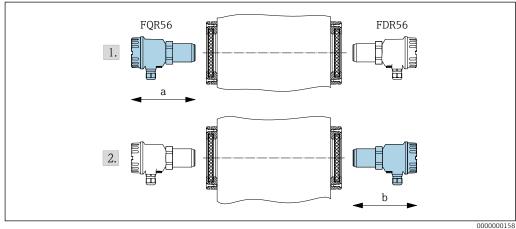


€4 Optimierung der Signalqualität

- 1. Gerät 1 (hier im Beispiel FQR56) lösen und langsam um  $\mathbf{a} = \pm 10 \text{ mm}$  ( $\pm 0.4 \text{ in}$ ) verschieben, bis ein Signalmaximum (LED Signalstärke) erreicht ist, Gerät wieder fixieren. Beispiel: → The Beispiel:
- 2. Anschließend Gerät 2 (hier im Beispiel FDR56) lösen und langsam um  $\mathbf{b} = \pm 10 \text{ mm}$ (±0.4 in) verschieben, bis ein Signalmaximum erreicht ist, Gerät wieder fixieren. Beispiel: →
- Positionsänderung durchgeführt (hier horizontales Verschieben) ► Automatischen Abgleich erneut durchführen

#### 5.1.3 Reflektorbetrieb

# Direkte Gegenüberstellung von FQR56 und FDR56 nicht möglich.

► Mikrowellenstrahl über plane Metallspiegel (Reflektoren) umlenken.

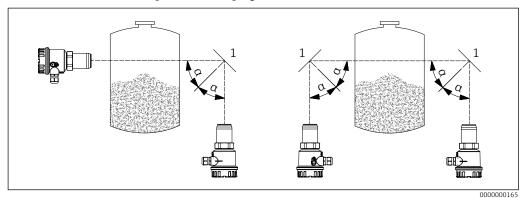

₩5 Reflektorbetrieb

Reflektor

Eintrittswinkel = Austrittswinkel


• Geräte symmetrisch zum Reflektor anordnen (Eintrittswinkel = Austrittswinkel). • Reichweitenverringerung pro Reflektor: 10 %

Montage Soliwave FDR56/FQR56

#### 5.1.4 **Parallelbetrieb**

# Gegenseitige Beeinflussung ist zu vermeiden.

► Jede zweite Mikrowellenschranke um 90° drehen.

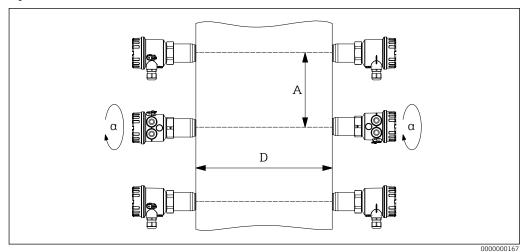

**₽**6 Parallelbetrieb

Abstand der Mikrowellenschranken

- Detektionsdistanz
- 90°
- Empfehlung unter idealen Bedingungen: A ≥ D/2
   Applikationen mit stärkeren Reflektionen: A zusätzlich erhöhen

#### 5.1.5 Montage mit Zubehör


Einzelheiten zum verfügbaren Zubehör → 🖺 43

#### Arbeitstemperaturbereich 5.1.6

→ 🖺 57

Soliwave FDR56/FQR56 Montage

#### 5.1.7 Einbaumaße

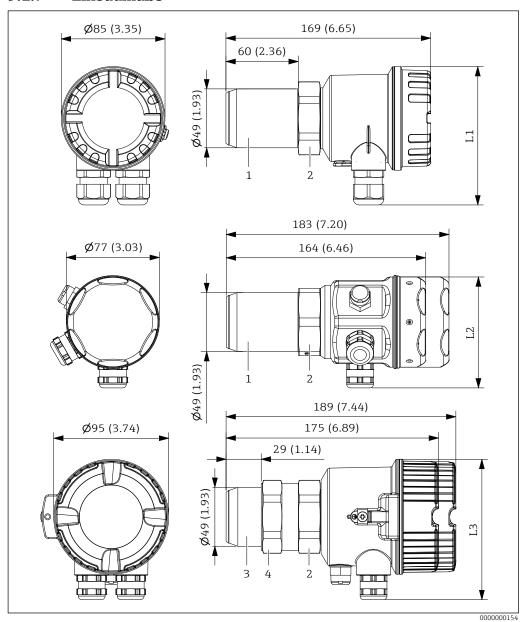

**₽**7 Einbaumaße. Maßeinheit mm (in)

Anschlussgewinde R  $1\frac{1}{2}$  /  $1\frac{1}{2}$  NPT

2

Sechskant SW55
Anschlussgewinde G 1½ 3

Kontermutter (SW55)

Abmessungen L1 ... L3 in Abhängigkeit von Gehäuse und elektrischem Anschluss:


	Elektrischer Anschluss			
Gehäuse	Verschraubung M20	Gewinde 1/2" NPT	Steckverbinder M12	Steckverbinder Harting HAN8D
L1 (F16)	114 (4.49)	111 (4.37)	101 (3.98)	133 (5.24)
L2 (F15)	93 (3.66)	94 (3.70)	88 (3.46)	120 (4.72)
L3 (F34)	116 (4.57)	117 (4.60)	111 (4.37)	143 (5.63)

Montage Soliwave FDR56/FQR56

# 5.2 Gerät montieren

# 5.2.1 Prozessberührende Montage


Das Gerät wird direkt mit seinem Prozessanschluss (R  $1\frac{1}{2}$  nach EN 10226,  $1\frac{1}{2}$  NPT nach ANSI/ASME B1.20.1 oder G  $1\frac{1}{2}$  nach ISO 228-1) in den Prozess (beispielsweise in vorhandene Gewinde oder Behältermuffen) eingeschraubt.

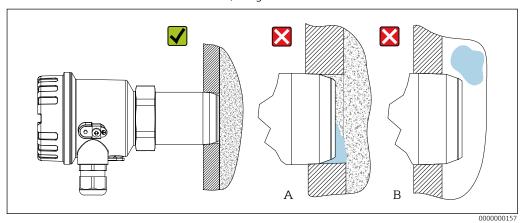

■8 Direkte Montage mit Einschraubgewinde

- Wird der Prozessanschluss nicht weit genug in die Prozesswand geschraubt, besteht die Gefahr, dass sich Material vor dem Gerät ansammelt (A) und es damit zu Fehlmessungen kommt.
- Wird dagegen der Prozessanschluss zu weit in den Prozess hineingeschraubt (**B**), besteht die Gefahr der Beschädigung durch große herunterfallende Produktstücke.

#### Einbau mit Anschlussgewinde

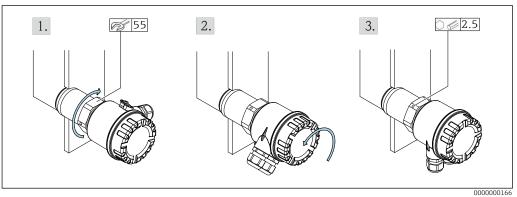

■9 Einbau mit Anschlussgewinde

- 1. Anschlussgewinde in den Prozess eindrehen. Beim Gewinde G 1½: Kontermutter anziehen.
- 2. Elektronikgehäuse ausrichten (Kabelverschraubung oder Steckverbinder beider Geräte müssen in die gleiche Richtung oder zueinander um 180° gedreht zeigen).
- 3. Gehäuse fixieren.
- Bei der Verwendung des G 1½ -Prozessanschlusses (Normgewinde nach ISO 228-1, Sechskant SW55) mit Kontermutter kann das Gerät besonders einfach bündig montiert werden, da es sich um ein zylindrisches Gewinde handelt.
  - Dichtung (falls erforderlich): kundenseitig beistellen


Soliwave FDR56/FQR56 Montage

# Montage mit Einschweißadapter FAR52-A\*

- ▶ Adapter frontbündig mit der Behälterinnenwand einschweißen.
- ▶ Gerät so weit einschrauben, dass der Prozessanschluss bündig mit der Innenwandung abschließt. Beim Gewinde G 1½: Kontermutter anziehen.

# Montage mit Einschraubadapter FAR52-B\*

- ▶ Adapter frontbündig mit der Behälterinnenwand einschrauben.
- ► Gerät bis zum Anschlag einschrauben.

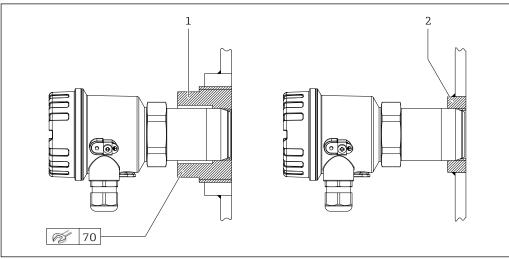

0000000168


- ■10 Einschweiß oder Einschraubadapter FAR52. Maßeinheit mm (in)
- 1 Einschraubadapter FAR52-B\*
- 2 Einschweißadapter FAR52-A\*



- Passende Einschweiß- und Einschraubadapter vom Typ FAR52  $\rightarrow$  🖺45
- Einbauhinweise in der zugehörigen Technischen Information beachten.
- Dichtung (falls erforderlich): kundenseitig beistellen

# Montage bei offenen Prozessen

► Gerät mit Montageschelle beispielsweise an bestehenden Anlageteilen montieren.

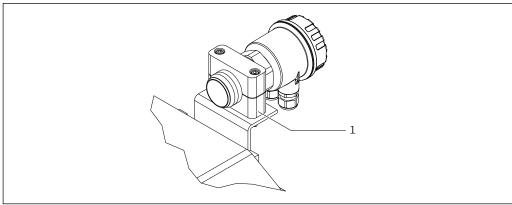

000000019

- **■**11 Montageschelle
- 1 Montageschelle
- i
- Bei offenen Prozessen ist die Montage beliebig.
- Passende Montageschellen → 🖺 44


Montage Soliwave FDR56/FQR56

#### 5.2.2 Prozessunberührende Montage

Bei einer mikrowellenundurchlässigen Prozesswand (beispielsweise metallische Behälterwand) erfolgt die Montage vor mikrowellendurchlässigen Fenstern wie beispielsweise Kunststoffstopfen, Keramikscheiben oder Schauglasarmaturen.

# Montage vor mikrowellendurchlässigen Stopfen Typ FAR54

- ► Stopfen montieren. → TI01371F
- ► Gerät in geeigneter Weise vor dem Stopfen montieren, beispielsweise mit Montageschelle an bestehenden Anlageteilen.

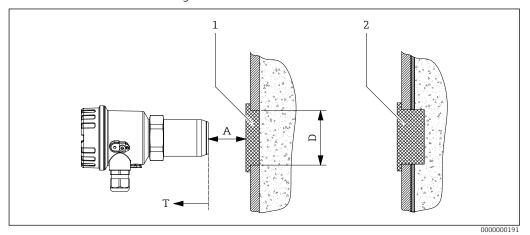


Montage vor mikrowellenundurchlässiger Prozesswand

- Mikrowellendurchlässiger Stopfen
- Mikrowellendurchlässiger Stopfen bei Kondensatbildung an der Prozessinnenwand

- Gefahr von Kondensatbildung an der Prozessinnenwand → Stopfen 2
- A minimieren → Signalabschwächungen minimieren
- Einbauhinweise in der zugehörigen Technischen Information beachten.

# Montage mit Einschweißadapter mit Montagearm

- ▶ Adapter frontbündig mit der Behälterinnenwand einschweißen.
- ▶ Montagearm mit dem Stopfen am Einschweißadapter festschrauben.
- ► Gerät mit der beiliegenden Montageschelle am Montagearm montieren.

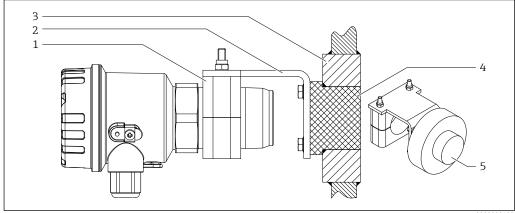

Einschweißadapter mit Montagearm. Maßeinheit mm (in)

- Montageschelle (Aluminium oder Kunststoff)
- Montagearm
- Einschweißadapter
- Stopfen (frontbündig mit Einschweißadapter)
- Stopfen (in den Prozess hineinragend, bei Kondensatbildung an der Behälterinnenwand)

16 Endress+Hauser


0000000199

Soliwave FDR56/FQR56 Montage

Passende Einschweißadapter mit Montagearm
→ 🖺 46

# Montage vor mikrowellendurchlässiger Schauglasarmatur


- ► Schauglasarmatur frontbündig mit der Behälterinnenwand einschweißen.
- ► Gerät in geeigneter Weise vor der Schauglasarmatur montieren, beispielsweise mit Montageschelle an bestehenden Anlageteilen.

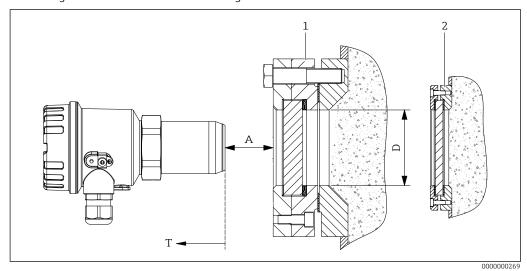

■14 Schauglasarmatur

- 1 Schauglasarmatur für Prozesse bis 10 bar (145 psi)
- 2 Schauglasarmatur für drucklose Prozesse
- 📮 Maximale Temperatur **T** am Geräteanschluss beachten. → 🖺 57
  - A minimieren → Signalabschwächungen minimieren

Materialansammlung vor dem Schauglas vermeiden (Gefahr von Fehlmessungen).

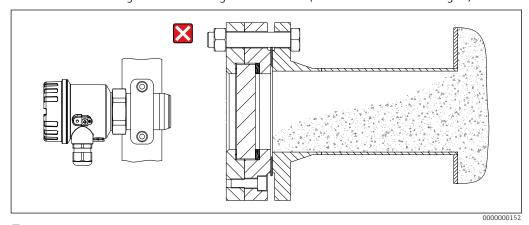


 $\blacksquare 15$  Unzulässige Montage bei der Gefahr von Materialansammlung

Montage Soliwave FDR56/FQR56

# Montage mit Wellenleiter Typ FAR55

- ► Wellenleiter montieren. → TI01372F
- ► Geräte in die Einsteckbuchse einstecken, ausrichten und mit den drei beiliegenden Innensechskantschrauben M8 (SW4) und Kontermuttern (SW13) fixieren.

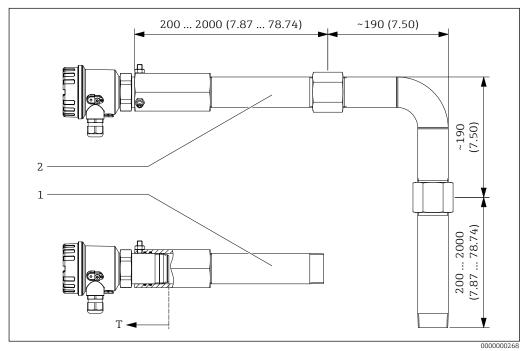

■16 Wellenleiter FAR55. Maßeinheit mm (in)

- 1 Gerade Ausführung FAR55-A\*
- 2 Gewinkelte Ausführung FAR55-B\*



- Passende Wellenleiter vom Typ FAR55 → 🖺 54
- Einbauhinweise in der zugehörigen Technischen Information beachten.
- Maximale Temperatur **T** am Geräteanschluss beachten. → 🗎 57
- Dichtung (falls erforderlich): kundenseitig beistellen

# Montage mit Montageflansch und Stopfen $\rightarrow \blacksquare 19$

- ▶ Passenden Stopfen in den vorhandenen Prozessstutzen einsetzen.
- ▶ Passenden Montageflansch montieren.
- $\blacktriangleright$  Gerät in den Montageflansch einschrauben. Beim Gewinde G 1½: Kontermutter anziehen.




- Passende Montageflansche → 🖺 47
- Dichtung und Montageschrauben: kundenseitig beistellen

# Montage auf vorhandenen Prozessstutzen

- Montage (A) bei nicht senkrecht stehender Prozesswand
- Montage (B) bei Gefahr von Materialansammlungen an Prozessinnenwand

Soliwave FDR56/FQR56 Montage

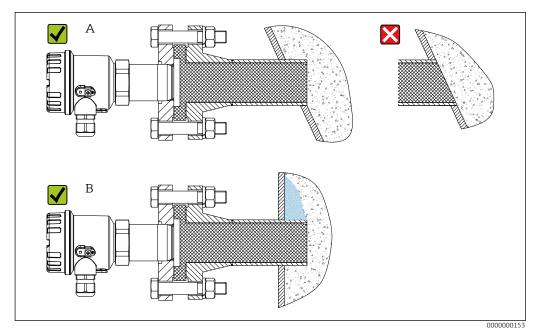


■17 Montage auf vorhandenen Prozessstutzen

Bei der Gefahr von Kondensatbildung zwischen Gerät und Stopfen: Verwendung Prozessstutzen Typ FAR50 mit integriertem Druckausgleichselement → 🖺 52

# Montage mit Einschweißstutzen Typ FAR50

- ▶ Einschweißstutzen montieren.  $\rightarrow$  TIO1362F
- ► Gerät in den Montageflansch einschrauben. Beim Gewinde G 1½: Kontermutter anziehen.

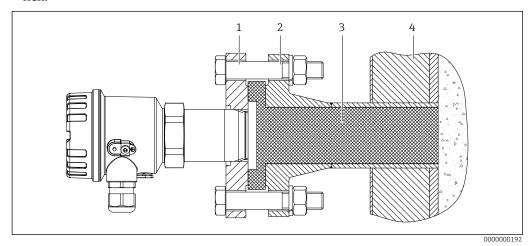

■ 18 Einschweißstutzen FAR50


- 1 Montageflansch
- 2 Prozessstutzen
- 3 Stopfen
- 4 Prozessisolierung
- Maximale Temperatur T am Geräteanschluss beachten. → 

  57
  - Einbauhinweise in der zugehörigen Technischen Information beachten.
  - Passende Einschweißstutzen vom Typ FAR50  $\rightarrow$  🗎 52
  - Dichtung (falls erforderlich): kundenseitig beistellen

Montage Soliwave FDR56/FQR56

# Montage mit Einsteckadapter Typ FAR51

- ► Einsteckadapter in vorhandenen Prozessstutzen montieren. → TI01368F
- ► Gerät in den Einsteckadapter einschrauben. Beim Gewinde G 1½: Kontermutter anziehen.

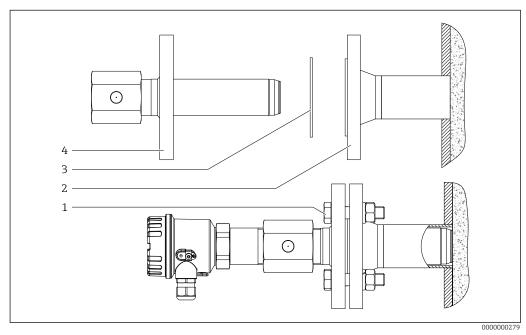

■ 19 Einsteckadapter FAR51


- 1 Kundenseitige Montageschrauben
- 2 Prozessstutzen
- 3 Kundenseitige Prozessdichtung
- 4 Einsteckadapter



- Maximale Temperatur **T** am Geräteanschluss beachten.  $\rightarrow$  🖺 57
- Einbauhinweise in der zugehörigen Technischen Information beachten.
- Passende Einsteckadapter vom Typ FAR51 → 🗎 52
- Dichtung (falls erforderlich): kundenseitig beistellen

# Montage mit Hochdruckadapter

- ► Hochdruckadapter in das vorhandene Prozessanschlussgewinde einschrauben.
- ▶ Gerät in das Geräteanschlussgewinde einschrauben.

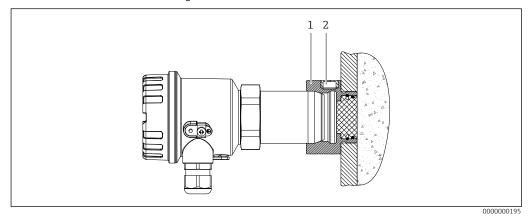

■20 Hochdruckadapter


- Hochdruckadapter
- 2 Integriertes Druckausgleichselement

Passende Hochdruckadapter → \( \begin{align\*} \equiv 48 \\ \equiv \) Dichtung: kundenseitig beistellen

Soliwave FDR56/FQR56 Montage

# Montage mit Hochtemperaturadapter und Verlängerungen

- ► Hochtemperaturadapter montieren.
- ▶ Bei Bedarf: Verlängerung(en) montieren.
- ► Gerät in das Anschlussgewinde einschrauben. Beim Gewinde G 1½: Kontermutter anziehen.

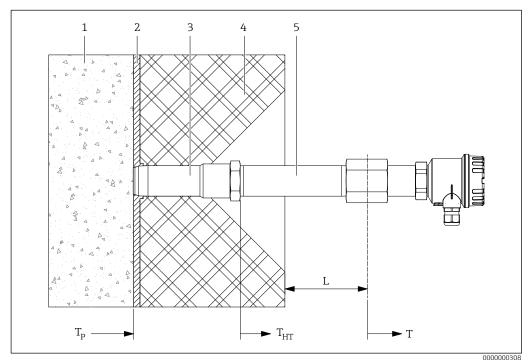

■21 Hochtemperaturadapter mit Verlängerungen

- 1 Prozess
- 2 Wandung
- 3 Hochtemperaturadapter
- 4 Isolierung
- 5 Verlängerung (optional)

Folgende Temperaturen sind zu beachten:

- Temperatur  $T_p \le +450 \,^{\circ}\text{C}$  (+842  $^{\circ}\text{F}$ ) am Prozessanschluss des Hochtemperaturadapters
- Temperatur  $\mathbf{T} \le +70 \,^{\circ}\text{C}$  (+158 °F) am Geräteanschluss
- Temperatur  $T_{\rm HT} \le +160\,^{\circ}\text{C}$  (+320  $^{\circ}\text{F}$ ) am Innengewinde des Hochtemperaturadapters bei Verwendung der Verlängerung, sonst  $T_{\rm HT} \le T$




- L ist in Abhängigkeit der Prozess- und Umgebungstemperaturen zu wählen.
- Passende Hochtemperaturadapter und Verlängerungen  $\rightarrow$  🖺 54

Montage Soliwave FDR56/FQR56

# Montage mit Distanzrohr (Hohlleiter) Typ FAR53

- ► Distanzrohr montieren. → TI01370F
- ► Gerät mit der beiliegenden Montageschelle an der Montageplatte montieren.

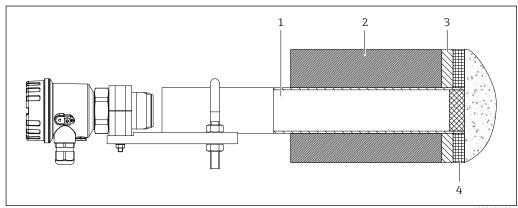

■22 Montage mit Distanzrohr (Hohlleiter)

000000028

- 1 Distanzrohr
- 2 Prozessisolierung
- 3 Prozesswand
- 4 Prozessauskleidung
- H
- Passende Distanzrohre vom Typ FAR53 → 🖺53
- Einbauhinweise in der zugehörigen Technischen Information beachten.
- Maximale Temperatur **T** am Geräteanschluss beachten.  $\rightarrow$  🖺 57
- Dichtung (falls erforderlich): kundenseitig beistellen

# 5.3 Montagekontrolle

- ☐ Ist das Gerät unbeschädigt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Erfüllt das Gerät die Messstellenspezifikationen?


## Zum Beispiel:

- Prozesstemperatur
- Prozessdruck
- Umgebungstemperatur
- ☐ Sind Messstellenkennzeichnung und Beschriftung korrekt (Sichtkontrolle)?
- ☐ Ist das Gerät gegen Nässe und direkte Sonneneinstrahlung ausreichend geschützt?
- ☐ Ist das Gerät sachgerecht befestigt?

Soliwave FDR56/FQR56 Elektrischer Anschluss

# 6 Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss von FDR56 und FQR56 erfolgt über eine gemeinsame oder zwei separate Spannungsversorgungen.

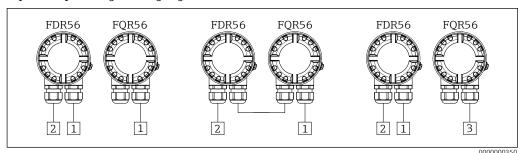

■23 Anschlussbeispiele

- Spannungsversorgung 1
- 2 Signalauswertung (Schaltgerät, SPS, ...)
- 3 Spannungsversorgung 2 (optional)

Bei einem Gerät für den explosionsgefährdeten Bereich: Hinweise in der Ex-Dokumentation (XA) beachten.

# 6.1 Benötigtes Werkzeug

Für die Anschlussklemmen:



Für die Kabeleinführungen:

SW25 (Kunststoff) bzw. SW 22 (Metall)

# 6.2 Anschlussbedingungen

Die folgenden Punkte sind vor dem Anschluss des Geräts zu beachten:

- Die Versorgungsspannung muss mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung übereinstimmen.
- Das Gerät nur bei abgeschalteter Versorgungsspannung anschließen.
- Bei Anschluss an das öffentliche Versorgungsnetz ist ein Netzschalter für das Gerät leicht erreichbar in der Nähe des Geräts zu installieren. Der Schalter ist als Trennvorrichtung für das Gerät zu kennzeichnen (EN/IEC 61010).
- Die Kabelverschraubungen und Steckverbinder nur für den Anschluss von festverlegten Kabeln und Leitungen verwenden, der Betreiber muss eine entsprechende Zugentlastung gewährleisten.
- Das Gerät ist so anzubringen, dass die Kabelverschraubung vor mechanischer Beschädigung geschützt ist (Grad der mechanischen Gefahr "niedrig" Schlagenergie: 4 Joule).
- Nicht benutzte Einführungsöffnungen mit Verschlussstopfen verschließen, die der Zündschutzart entsprechen und zugelassen sind. Der Transportverschlussstopfen aus Kunststoff erfüllt diese Anforderung nicht und muss deshalb bei der Installation ausgetauscht werden.

# 6.2.1 Deckel mit Sicherungsschraube

Bei Geräten für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich mit bestimmter Zündschutzart ist der Deckel durch eine Sicherungsschraube verriegelt.

# HINWEIS

# Wenn die Sicherungsschraube nicht korrekt positioniert ist, kann der Deckel nicht sicher verriegeln.

- ▶ Deckel öffnen: Schraube der Deckelsicherung lösen, Deckel aufschrauben und Deckeldichtung kontrollieren.
- ▶ Deckel schließen: Deckel fest auf das Gehäuse schrauben und auf die Position der Sicherungsschraube achten. Es darf kein Spalt zwischen Deckel und Gehäuse verbleiben.

# 6.2.2 Anforderungen an Anschlussleitungen

Die kundenseitig bereitgestellten Anschlussleitungen müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

- Schutzart → 🖺 57
- Normales Installationskabel ausreichend
- Leitungsquerschnitt: 0,2 ... 2,5 mm²

### Kabelverschraubung

- Klemmbereich:
  - 5 ... 10 mm (0.2 ... 0.39 in) nach EN 50262 bzw. 7 ... 10 mm (0.28 ... 0.39 in) nach UL-514 B (Kabelverschraubung Kunststoff)
  - 8 ... 10,5 mm (0.31 ... 0.41 in) (Kabelverschraubung Metall)
- Anzugsmoment
  - Max. 6 Nm (Kabelverschraubung Kunststoff)
  - Max. 10 Nm (Kabelverschraubung Metall)

Für die optional beiliegenden M12-Gegenstecker gelten außerdem die folgenden Anforderungen:

- Klemmbereich der Leitung: 6 ... 8 mm (0.24 ... 0.31 in)
- Leitungsquerschnitt: Max. 0,75 mm²
- Anzugsmoment: 1 Nm

Für die optional beiliegenden Harting HAN8D-Gegenstecker gelten außerdem die folgenden Anforderungen:

- Klemmbereich der Leitung: 8 ... 10,5 mm (0.31 ... 0.41 in)
- Leitungsquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
- Anzugsmoment: 10 Nm

# 6.2.3 Potenzialausgleich anschließen

Der Potenzialausgleich der Geräte ist grundsätzlich in den Potenzialausgleich der Anlage einzubeziehen.

# Anforderungen:

- Der Potenzialausgleich ist an der äußeren Erdungsklemme anzuschließen.
- Für eine optimale elektromagnetische Verträglichkeit die Potenzialausgleichsleitung so kurz wie möglich halten.
- Der empfohlene minimale Leitungsquerschnitt beträgt 2,5 mm².
- Der Potenzialausgleich des FDR56/FQR56 ist in den örtlichen Potenzialausgleich einzubeziehen.

Soliwave FDR56/FQR56 Elektrischer Anschluss


#### 6.3 Gerät anschließen

Der elektrische Anschluss erfolgt über innenliegende Anschlussklemmen oder außenliegende Steckverbinder.

- 1. Leitung in Kabelverschraubung einführen.
  - Bei Kunststoffkabelverschraubung: Hutmutter zudrehen bis Dichtgummi rundherum berührt wird und dann mit ½ Umdrehung festziehen.
  - Bei Metallkabelverschraubung: Hutmutter festziehen (Anzugdrehmoment max. 10 Nm).
- 2. Schutzleiter anschließen.
- 3. Stromversorgung und Signalausgang anschließen.

Bei Anschluss über Steckerverbinder:


- 1. Schutzleiter anschließen.
- 2. Steckverbinder aufstecken und fixieren.

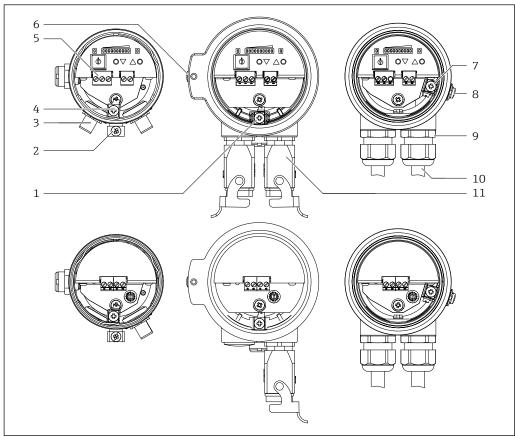

**2**4 Elektrischer Anschluss

- Anschluss Potenzialausgleich (innen) F34-Gehäuse
- Anschluss Potenzialausgleich (außen) F15-Gehäuse 2
- 3 M12-Steckverbinder
- Anschluss Potenzialausgleich (innen) F15-Gehäuse
- Anschlussklemmen 5
- Anschluss Potenzialausgleich (außen) F34-Gehäuse 6
- Anschluss Potenzialausgleich (innen) F16-Gehäuse
- 8 Anschluss Potenzialausgleich (außen) F16-Gehäuse
- Kabelverschraubung 9
- 10 Anschlussleitung
- 11 Harting-Steckverbinder

# 6.3.1 Versorgungsspannung

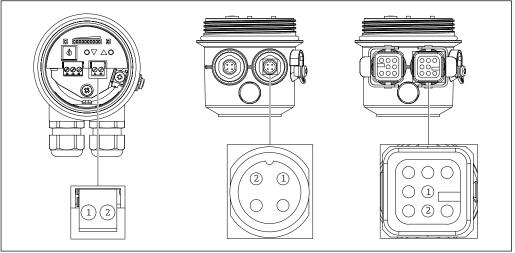

■25 Anschluss Versorgungsstromkreis (Steckverbinder 1)

0000000163

Stromversorgung entsprechend der Geräteversion anschließen:


## → 🖺 57

Elektrischer Anschluss	Versorgungsspannung
Anschlussklemme	Klemmen 1 - 2
M12-Steckverbinder Binder Serie 713/763	Steckverbinder 1, Kontakt 1 - 2
Harting Steckverbinder Typ HAN8D	Steckverbinder 1, Kontakt 1 - 2

# **HINWEIS**

- Die Polarität der Versorgungsspannung ist beliebig.
- Überstromschutzeinrichtung (max. 10 A) für die Versorgungsspannung vorsehen.
- Gemäß IEC/EN 61010 ist für das Messgerät ein geeigneter Trennschalter vorzusehen.
- Der elektrische Anschluss über Steckverbinder ist nur für die Versorgungsspannung 20
  ... 60 V DC oder 20 ... 30 V AC, 50/60 Hz (Bestelloption "E") verfügbar.


# 6.3.2 Ausgangssignal

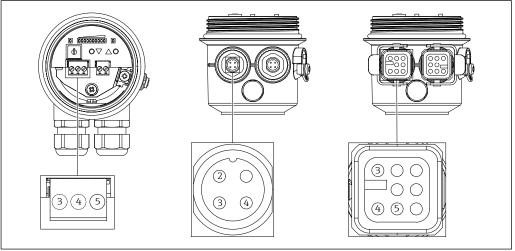

■26 Anschluss Signalstromkreis (Steckverbinder 2)

0000000162

Soliwave FDR56/FQR56 Elektrischer Anschluss

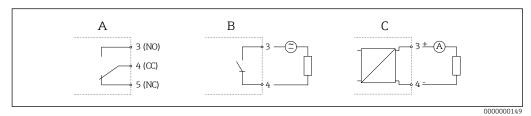

■27 Signalstromkreise

A Relaisausgang
B Solid-State-Relais

C Stromausgang

# Relaisausgang

→ 🖺 56

Elektrischer Anschluss	Relaisausgang	
Anschlussklemme	Klemmen 3 (NO) - 4 (CC) - 5 (NC)	
M12-Steckverbinder Binder Serie 713/763	Steckverbinder 2, Kontakt 2 (NO) - 3 (CC) - 4 (NC)	
Harting Steckverbinder Typ HAN8D	Steckverbinder 2, Kontakt 3 (NO) - 4 (CC) - 5 (NC)	

# HINWEIS

- Das Kontaktmaterial des Relais ist auch zum Schalten von Kleinsignalstromkreisen geeignet, wenn vorher keine induktive Lasten oder höhere Ströme geschaltet wurden.
- Bei hoher Schalthäufigkeit ist das Solid-State-Relais zu wählen.
- Bei Verwendung des Harting-Steckverbinders Typ HAN8D beträgt die maximale Schaltspannung 120 V DC oder 50 V AC.

#### Solid-State-Relais

→ 🖺 56

Elektrischer Anschluss	Solid-State-Relais
Anschlussklemme	Klemmen 3 - 4
M12-Steckverbinder Binder Serie 713/763	Steckverbinder 2, Kontakt 3 - 4
Harting Steckverbinder Typ HAN8D	Steckverbinder 2, Kontakt 3 - 4

# HINWEIS

Die Polarität am Solid-State-Relais ist beliebig.

### Stromausgang

→ 🖺 56

Elektrischer Anschluss	Stromausgang
Anschlussklemme	Klemmen 3 (+) - 4 (-)
M12-Steckverbinder Binder Serie 713/763	Steckverbinder 2, Kontakt 3 (+) - 4 (-)
Harting Steckverbinder Typ HAN8D	Steckverbinder 2, Kontakt 3 (+) - 4 (-)

# 6.3.3 Überspannungsschutz

# Geräte ohne optionalen Überspannungsschutz

Geräte von Endress+Hauser erfüllen die Produktnorm IEC/DIN EN 61326-1 (Tabelle 2 Industrieumgebung).

Abhängig von der Art des Anschlusses (DC-Versorgung, Ein-, Ausgangsleitung) werden nach IEC/DIN EN 61326-1 verschiedene Prüfpegel gegen Transiente Überspannungen (IEC/DIN EN 61000-4-5 Surge) angewandt: Prüfpegel für DC-Versorgungsleitungen und IO-Leitungen: 1 000 V Leitung gegen Erde

Elektrischer Anschluss Soliwave FDR56/FQR56

# Überspannungskategorie

Überspannungskategorie II

# Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 2

# 6.4 Schutzart sicherstellen

## 6.4.1 Schutzart

Prüfung gemäß IEC/DIN EN 60529: IP66

## Gehäuse

- Bei geschlossenem Gehäuse und eingestecktem Anschlusskabel: IP66
- Bei geöffnetem Gehäuse oder nicht eingestecktem Anschlusskabel: IP20

## HINWEIS

# Stecker M12A und Harting HAN8D: Verlust der IP Schutzklasse durch falsche Montage!


- ► Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel eingesteckt und festgeschraubt ist.
- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel gemäß IP66 spezifiziert ist.

# 6.5 Anschlusskontrolle

☐ Sind Gerät oder Kabel beschädigt (Sichtkontrolle)?
□ Erfüllen die verwendeten Kabel die Anforderungen?
□ Sind die montierten Kabel von Zug entlastet?
□ Sind die Steckverbinder fest angezogen?
☐ Stimmt die Versorgungsspannung mit den Angaben auf dem Typenschild überein?
□ Keine Verpolung, Anschlussbelegung korrekt?
☐ Wenn Versorgungsspannung vorhanden: Leuchtet die grüne LED?

# 7 Bedienungsmöglichkeiten

# 7.1 Übersicht zu Bedienungsmöglichkeiten

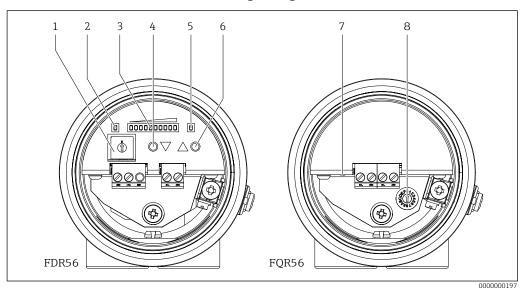

28 Anzeige- und Bedienelemente

- 1 Schalter Funktionsauswahl
- 2 LED (grün) Betriebsbereitschaft (FDR56)
- 3 Anzeige
  - Normalbetrieb: Signalstärke
  - Parametrierbetrieb: Funktionsnummer und Funktionswert
- 4 Bedientaste (Verringerung oder Umschalten)
- 5 LED (gelb) Schaltausgang, nur Relais
- 6 Bedientaste 🔷 (Erhöhung oder Umschalten)
- LED (grün) Betriebsbereitschaft (FQR56)
- 8 Schalter zur Anpassung der Arbeitsfrequenz

# 7.1.1 Transceiver FDR56

Die Mikrowellenschranke wird am Transceiver FDR56 mit Hilfe eines Funktionsauswahlschalters (Kodierschalter) und zweier Bedientasten parametriert. Hiermit erfolgt unter anderem ein Abgleich auf die für eine eindeutige Grenzstanddetektion notwendige Empfindlichkeit.

Die Parametrierung wird intern gespeichert und bleibt auch nach Wegnahme der Versorgungsspannung erhalten, im Betrieb ist keine weitere Bedienung notwendig.

Die Anpassung an die Anwendung erfolgt bei der Erstinstallation, spätere Änderungen können aber jederzeit durchgeführt und abgespeichert werden.

## **HINWEIS**

- Das Gerät befindet sich nur in Kodierschalterstellung "0" im Betriebsmodus, alle anderen Positionen dienen der Parametrierung.
- Im Parametriermodus arbeitet die Mikrowellenschranke im Hintergrund weiter, geänderte Einstellungen werden direkt berücksichtigt.
- Nach Abschluss der Einstellungen ist der Kodierschalter wieder auf die Ausgangsstellung "0" (= Betrieb) zu stellen.

# 7.1.2 Transmitter FQR56

Bei Beeinflussungen durch sich in der Nähe befindlichen Mikrowellenschranken im 24 GHz ISM-Band besteht am Transmitter FQR56 die Möglichkeit, die Arbeitsfrequenz der Mikrowellenschranke geringfügig anzupassen.

# HINWEIS

Beim Betrieb mehrerer eng beieinander installierten Mikrowellenschranken ist die Gerätekombination Soliwave FDR57/FQR57 mit dem Nivotester FTR525 zu wählen, mit dieser ist ein unabhängiger Parallelbetrieb möglich.

# 7.2 Bedienung

#### 7.2.1 FDR56

- 1. Auswahl einer beliebigen Funktion (Übersicht → 🖺 36)
  - → Kodierschalter 1 ... F




→ Die Anzeige zeigt für zwei Sekunden die ausgewählte Funktion 1 ... F an.



- 2. Einstellen der angewählten Funktion
  - → Mit den beiden Bedientasten kann der Wert erhöht/verringert oder die Auswahl umgeschaltet werden.

Beispiel: Funktion 3 (manueller Abgleich bei freiem Strahlengang)

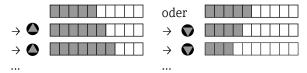

- 3. Der eingestellte Wert wird gespeichert, sobald die Funktion gewechselt wird.
  - → Der Wert kann jederzeit durch das Auswählen der entsprechenden Parametrierfunktion wieder angezeigt und ggf. verändert werden.
- 4. Nach Abschluss der Parametrierung (dass heißt nach Anpassung der Mikrowellenschranke an das jeweilige Medium) ist der Kodierschalter wieder in die Stellung "0" zu bringen, der FDR56 ist nun betriebsbereit.

# 7.2.2 FQR56

- 1. Auswahl der Schalterstellung 0 ... 4 (jeweils leicht unterschiedliche Arbeitsfrequenz)  $\rightarrow$   $\bigcirc$  ...  $\bigcirc$
- 2. Bei weiterhin anstehender Beeinflussung nächste Schalterstellung wählen.
- Die Schalterstellungen 5 ... F haben keine Funktion, die Arbeitsfrequenz entspricht in diesen Stellungen der Schalterstellung 0.

# 7.3 Parametrierung

Der Abgleich kann entweder bei freiem oder bedecktem Strahlengang erfolgen. Hierzu stehen Funktionen für einen automatischen und bei Bedarf auch manuellen Abgleich am FDR56 zur Verfügung.

Für die meisten Anwendungen ist ein automatischer Abgleich ausreichend.

# 7.3.1 Abgleich bei freiem bzw. minimal bedecktem Strahlengang (Funktion 1)

Ist der Strahlengang während der Inbetriebnahme frei bzw. nur minimal bedeckt, kann ein automatischer Abgleich bei freiem Strahlengang erfolgen.

- 1. Kodierschalter auf Position 1 stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer

→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der aktuellen Signalstärke, Beispiel:



- 2. Bedientasten bei freiem oder minimal bedecktem Strahlengang gleichzeitig drücken
  - → Automatischer Abgleich wird durchgeführt
  - → Anzeige der Signalstärke nach dem Abgleich, Beispiel:



- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

#### Optional:

# Zusätzlicher manueller Abgleich bei maximal bedecktem Strahlengang (Funktion 4)

Der automatische Abgleich ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Der manuelle Abgleich bietet die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Mikrowellenschranke individuell an die Anwendung bzw. das Medium anzupassen.

Sollte nach einem automatischen Abgleich bei freiem Strahlengang (Funktion 1) das Medium nicht sicher detektiert werden (Schaltpunkt der Grenzstanddetektion bei maximal bedeckter Mikrowellenschranke nicht unterschritten), muss bei bedecktem Strahlengang die Empfindlichkeit mit der manuellen Abgleichfunktion 4 reduziert werden.

- 1. Kodierschalter auf Position 4 stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer

→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der aktuellen Signalstärke, Beispiel:



- 2. Entsprechende Bedientaste drücken, um bei maximal bedecktem Strahlengang eine Anhebung oder Reduktion der Signalstärkeanzeige zu erreichen
  - $\rightarrow$  Anzeige der Signalstärke bei maximal bedecktem Strahlengang (es leuchtet keine LED)



- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

#### HINWEIS

- Die Mikrowellenschranke Soliwave ist abgeglichen, wenn bei maximal bedecktem Strahlengang a) bei Geräten mit Schaltausgang der Schaltpunkt (LED 5) sicher unterschritten wird oder b) bei Geräten mit Stromausgang keine LED leuchtet.
- Ein erneut durchgeführter automatischer Abgleich (Funktion 1 oder Funktion 2) setzt einen bereits vorhandenen Abgleich zurück.

# 7.3.2 Abgleich bei maximal bedecktem Strahlengang (Funktion 2)

Ist der Strahlengang während der Inbetriebnahme bedeckt, kann ein automatischer Abgleich bei maximal bedecktem Strahlengang erfolgen.

- 1. Kodierschalter auf Position 2 stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer

→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der aktuellen Signalstärke, Beispiel:



- 2. Bedientasten bei maximal bedecktem Strahlengang gleichzeitig drücken
  - → Automatischer Abgleich wird durchgeführt
  - → Anzeige der Signalstärke nach dem Abgleich



- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

### Optional

# Zusätzlicher manueller Abgleich bei freiem bzw. minimal bedecktem Strahlengang (Funktion 3)

Der automatische Abgleich ist für die meisten Anwendungen ausreichend. Der manuelle Abgleich bietet die Möglichkeit, die Empfindlichkeit der Mikrowellenschranke individuell an die Anwendung bzw. das Medium anzupassen.

Sollte nach einem automatischen Abgleich bei bedecktem Strahlengang (Funktion 2) der Zustand "freier Strahlengang" nicht sicher detektiert werden (Schaltpunkt der Grenzstanddetektion bei freier bzw. minimal bedeckter Mikrowellenschranke nicht überschritten), muss bei freiem bzw. minimal bedecktem Strahlengang die Empfindlichkeit mit der manuellen Abgleichfunktion 3 erhöht werden.

- 1. Kodierschalter auf Position 3 stellen
  - ightarrow Anzeige der Funktionsnummer



→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der aktuellen Signalstärke, Beispiel:



- 2. Entsprechende Bedientaste drücken, um bei freiem bzw. minimal bedecktem Strahlengang eine Anhebung oder Reduktion der Signalstärkeanzeige zu erreichen
  - $\rightarrow$  Anzeige der Signalstärke bei freiem bzw. minimal bedecktem Strahlengang (alle 10 LED's sind gerade an)



- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

## HINWEIS

- Die Mikrowellenschranke Soliwave ist abgeglichen, wenn bei minimal bedecktem Strahlengang a) bei Geräten mit Schaltausgang der Schaltpunkt (LED 5) sicher überschritten wird oder b) bei Geräten mit Stromausgang mindestens 6 LED's (idealerweise 10 LED`s) leuchten.
- Ein erneut durchgeführter automatischer Abgleich (Funktion 1 oder Funktion 2) setzt einen bereits vorhandenen Abgleich zurück.

# 7.3.3 Erweiterte Einstellungen

Die folgenden Einstellungen sind optional und in den meisten Fällen nicht erforderlich, nur bei speziellen Anpassungen an die Anwendung und/oder an die nachgeschaltete Auswertung (Prozessleitsystem) können diese sinnvoll sein:

- Hysterese (Funktion 5): Einstellen einer Schalthysterese (nur bei Signalausgang Relais und Solid-State-Relais,  $\rightarrow$  🖺 33)
- Grenzsignalfunktion (Funktion 6): Einstellen des Schaltverhaltens (nur bei Signalausgang Relais und Solid-State-Relais,  $\rightarrow$  🖺 33)
- Schaltverzögerung (Funktion 7 und Funktion 8): Einstellen einer Ein- und/oder Ausschaltverzögerung (nur bei Signalausgang Relais und Solid-State-Relais, → 🖺 34)
- Dämpfung (Funktion A): Mittelwertbildung der detektierten Signalstärke (→ 🖺 36)


# HINWEIS

Übersicht der Werkseinstellungen → 🖺 36

## **Hysterese (Funktion 5)**

Für den Schaltausgang (Umschaltkontakt beim Relais, Schließer beim Solid-State-Relais, ohne Bedeutung beim Stromausgang) kann eine Hysterese von 1 bis 4 LED's parametriert werden

- Der feste Schaltpunkt bei steigender Signalstärke liegt beim Übergang von LED 5 auf LED 6.
- Der Schaltpunkt bei abnehmender Signalstärke kann zwischen dem Übergang von LED
   5 auf LED 4 (minimale Hysterese von einer LED) und maximal zwischen LED 2 auf LED
   1 (maximale Hysterese von vier LED's) parametriert werden.

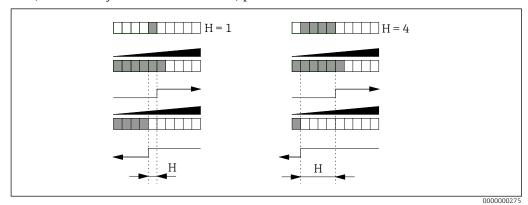

29 Einstellung der Hysterese

H Hysterese

- 1. Kodierschalter auf Position 5 stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer

→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der eingestellten Hysterese, Beispiel:

2. Bedientasten drücken, um die Hysterese im Bereich von 1 bis 4 LED's zu parametrieren → Anzeige der geänderten Hysterese, Beispiel Hysterese von 3 LED's auf 4 LED's vergrößert:


- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

#### HINWEIS

- Eine größere Hysterese kann dazu verwendet werden, bei schwankender Signalstärke den Ausgang am ständigen Schalten zu hindern. Wenn beispielsweise die Signalstärke ständig zwischen der dritten und achten LED schwankt, würde der werksseitig voreingestellte Hysteresewert von einer LED dazu führen, dass der Schaltausgang beim Unterschreiten der vierten LED ständig schalten würde.
- Diese Einstellung hat für den Stromausgang keine Bedeutung.

# Grenzsignalfunktion (Funktion 6)

Die Grenzsignalfunktion legt bei Geräten mit Relais und Solid-State-Relais das Schaltverhalten beim Über- und Unterschreiten des Grenzwerts (oberer Grenzwert LED 5, unterer Grenzwert durch Hysterese festgelegt) fest.

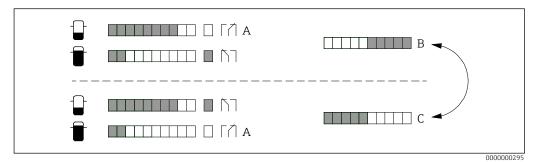

■30 Grenzsignalfunktion auswählen

- A Ruhelage (Versorgungsspannung fehlt)
- B Minimum Sicherheit
- C Maximum Sicherheit (Standardeinstellung)
- 1. Kodierschalter auf Position 6 stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer



 $\rightarrow$  Nach 2 Sekunden: Anzeige der eingestellten Grenzsignalfunktion, Beispiel:



- 2. Taste am Gerät drücken, um zwischen den beiden möglichen Grenzsignalfunktionen zu wechseln
  - ightarrow Anzeige der geänderten Grenzsignalfunktion, Beispiel:



- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

Ausgang	Ruhelage	Einstellung	Überschreitung Schaltpunkt (Leuchtdiode 5)	Unterschreitung Hysterese (Funktion 5)
Relais (Kontakte 3-4-5)			3 4 5	3 4 5
oder Solid-State-Relais (Kontakte 3-4)	3 4 5		3 4 5	3 4 5

## HINWEIS

- Diese Einstellung dient der Anpassung der Schaltfunktion an die nachgeschaltete Auswertung (Prozessleitsystem).
- Diese Einstellung hat für den Stromausgang keine Bedeutung.


# Schaltverzögerung (Funktion 7 und Funktion 8)

Für den Schaltausgang ist eine zusätzliche Ein- und/oder Ausschaltverzögerung parametrierbar. Hiermit kann zum Beispiel der Schaltausgang bei stark schwankender Signalstärke beruhigt werden, sodass das Relais erst schaltet, wenn der Schaltpunkt entsprechend lange über- oder unterschritten wird.

Solange die Zeiten, in denen beispielsweise ein maximaler Grenzstand überschritten wird, kleiner sind als die Ausschaltverzögerungen, bleibt der Schaltausgang im Zustand "freier Strahlengang" (Funktion 6 = Standardeinstellung).

## HINWEIS

Für die folgende Darstellung gilt: Funktion 6 = Standardeinstellung

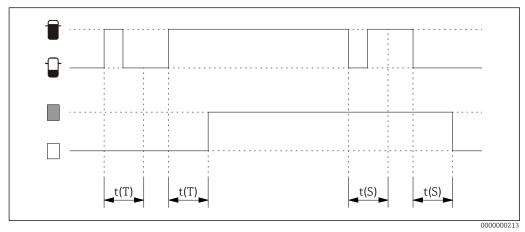

■31 Einstellung der Schaltverzögerungen

*t(S)* Einschaltverzögerung (Funktion 7)

t(T) Ausschaltverzögerung (Funktion 8)

Einstellung	Verzögerung t(S), t(T)	Einstellung	Verzögerung t(S), t(T)
	Ohne		2 s
	100 ms		3 s
	200 ms		5 s
	300 ms		10 s
	500 ms		20 s
	1 s		

- 1. Kodierschalter auf Position 7 (Einschaltverzögerung t(S)) oder Position 8 (Ausschaltverzögerung t(T)) stellen
  - ightarrow Anzeige der Funktionsnummer, Beispiel Ausschaltverzögerung

 $\rightarrow$  Nach 2 Sekunden: Anzeige der eingestellten Verzögerungszeit, Beispiel Ausschaltverzögerung aus:

- 2. Taste am Gerät drücken, um die Verzögerungszeit zu parametrieren
  - → Anzeige der geänderten Verzögerungszeit, Beispiel Ausschaltverzögerung = 300 ms:

- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

# HINWEIS

- Die Verzögerungen wirken nur auf die Schaltausgänge (Relais und Solid-State-Relais), für den Stromausgang haben sie keine Bedeutung.
- Bei unruhigen Prozessbedingungen kann die Signalstärke mit einer parametrierbaren Dämpfung (Funktion A) beruhigt werden.

# Dämpfung (Funktion A)

Bei unruhigen Prozessbedingungen kann die Anzeige der Signalstärke durch eine parametrierbare Dämpfung beruhigt werden, hierbei erfolgt eine Mittelwertbildung des Ausgangssignals über die eingestellte Zeit.

Einstellung	Dämpfung	Einstellung	Dämpfung
	Ohne		2 s
	100 ms		3 s
	200 ms		5 s
	300 ms		10 s
	500 ms		20 s
	1 s		

1.	Kodierschalter	auf Position	Α	stellen
----	----------------	--------------	---	---------

 $\rightarrow$  Anzeige der Funktionsnummer

→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der eingestellten Dämpfung, Beispiel Dämpfung = 200 ms:

- 2. Taste am Gerät drücken, um die Dämpfung zu parametrieren
  - ightarrow Anzeige der geänderten Dämpfung, Beispiel Dämpfung erhöht auf 500 ms

- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

#### HINWEIS

- Die eingestellte Zeit dämpft nicht nur die Signalstärkeanzeige, sondern hat auch Einfluss auf den Schaltausgang (zum Beispiel ein verzögertes Schalten) und den Stromausgang (steigt/fällt verzögert an/ab).
- Eine Kombination von Ein- und/oder Ausschaltverzögerung und Dämpfung ist möglich, hierdurch wird die Reaktionsgeschwindigkeit der Mikrowellenschranke deutlich reduziert.

## Rücksetzen auf Werkseinstellungen (Funktion F)

Mit dieser Funktion kann der FDR56 wie folgt auf seine Werkseinstellungen zurückgesetz werden:

- 1. Kodierschalter auf Position F stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer

- → Nach 2 Sekunden erlöschen alle LED's
- 2. Beide Tasten am Gerät drücken, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zu setzen → Alle LED's leuchten zur Bestätigung auf.
- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

# 7.4 Übersicht aller Funktionen

Funktion	Beschreibung	Werkseinstellungen
0	Anzeige der Signalstärke	_
1	Automatischer Abgleich bei freiem Strahlengang	_

Soliwave FDR56/FQR56 Inbetriebnahme

	Funktion	Beschreibung	Werkseinstellungen
2		Automatischer Abgleich bei bedecktem Strahlengang	_
3		Manueller Abgleich bei freiem Strahlengang	_
4		Manueller Abgleich bei bedecktem Strahlengang	_
5		Hysterese	
6		Grenzsignalfunktion	
7		Einschaltverzögerung	
8		Ausschaltverzögerung	
9		Simulation	_
Α		Dämpfung	
В		Ohne Funktion	_
С		Ohne Funktion	_
D		Ohne Funktion	-
Е		Ohne Funktion	_
F		Rücksetzen auf Werkseinstellungen	_

### 8 Inbetriebnahme

#### 8.1 Installations- und Funktionskontrolle


Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Montage- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurde.

- Checkliste "Montagekontrolle"  $\rightarrow$  🖺 22
- Checkliste "Anschlusskontrolle" → 🖹 28

#### 8.2 Gerät einschalten

Die Mikrowellenschranke Soliwave wird durch das Anlegen einer Versorgungsspannung an den Transmitter FQR56 und den Transceiver FDR56 eingeschaltet.

Maximal 3 s nach Einschalten der Geräte ist die Mikrowellenschranke betriebsbereit.

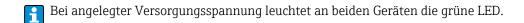

### 8.3 Gerät konfigurieren

Die Mikrowellenschranke lässt sich am FDR56 abgleichen.

- Erstinbetriebnahme → 🖺 30
- Erweiterte Einstellungen → 🗎 32

#### 8.4 Simulation

Der FDR56 bietet die Möglichkeit, unabhängig vom Prozess ein Signal und damit eine Ausgangsgröße zu simulieren, um zum Beispiel eine nachgeschaltete SPS oder einen Datenlogger einzustellen.

Die Simulation wird wie folgt durchgeführt (Funktion 6 = Standardeinstellung):

- 1. Kodierschalter auf Position 9 stellen
  - → Anzeige der Funktionsnummer

→ Nach 2 Sekunden: Anzeige der simulierten Signalstärke, Beispiel: Signalstärke = 0 LED's, Schaltausgang: nicht geschaltet, Stromausgang: 4 mA

- 2. Taste am Gerät drücken, um die gewünschte Signalstärke einzustellen
  - → Anzeige der geänderten simulierten Signalstärke, Beispiel: Signalstärke = 8 LED's, Schaltausgang: geschaltet, Stromausgang: 16,8 mA

- 3. Kodierschalter auf Ausgangsposition 0 stellen
  - → Anzeige der aktuellen Signalstärke

#### **HINWEIS**

Die Simulation wird beendet, sobald der Kodierschalter nicht mehr auf Position 9 steht.

# 9 Diagnose und Störungsbehebung

## 9.1 Allgemeine Störungsbehebung

Vor Inbetriebnahme sicherstellen, dass die Montage- und Anschlusskontrolle durchgeführt wurde.

- Checkliste "Anschlusskontrolle" → 🖺 28

# 9.2 Übersicht zu Diagnosefunktionen

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Gelbe LED leuchtet bei freiem Strahlengang nicht	Versorgungsspannung fehlt oder zu gering (grüne LED aus)	Versorgungsspannung überprüfen
	Transmitter FQR56 defekt	Transmitter austauschen
	Strahlengang verschmutzt (beispielsweise Fenster verdreckt)	Strahlengang überprüfen und gegebenenfalls reinigen
	Falsche Montage	Montage überprüfen → ≌10
	Falsche Einstellungen	Einstellungen überprüfen → ≌30
Gelbe LED leuchtet auch bei	Transceiver FDR56 defekt	Transceiver austauschen
bedecktem Strahlengang	Zu niedrige Dämpfung des Produkts	Empfindlichkeit einstellen → 🖺 32
	Falsche Einstellungen	Einstellungen überprüfen → ≌30
Signalstärke schwankt stark	Unruhige Anwendung, Reflektionen etc.	Signaldämpfung erhöhen → 🖺 32

#### 9.3 Gerät zurücksetzen

Das Rücksetzen des Transceivers FDR56 ist wie folgt möglich:

Soliwave FDR56/FQR56 Reparatur

- Gerät spannungslos schalten oder kurzzeitiges Abziehen des Anschlusssteckers; alle Einstellungen bleiben erhalten
- Rücksetzen auf Werkseinstellungen → 🗎 32

# 10 Wartung

Es sind keine speziellen Wartungsarbeiten erforderlich.

### 10.1 Wartungsempfehlungen

Bei anhaftendem Medium empfieht es sich, den Strahlengang regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen:

- PTFE- oder Keramikscheibe am Prozessanschluss
- Schauglasarmatur oder konfigurierbares Zubehör mit PTFE- oder Keramikscheibe
- Durchtrittsmaterialien, die kundenseitig am Prozess verwendet werden

### 10.2 Reinigung

Das Gerät ist bei Bedarf zu reinigen (beispielsweise Entfernung von Produktanbackungen), hierbei das Durchstrahlungsfenster nicht beschädigen.

## 11 Reparatur

### 11.1 Allgemeine Hinweise

#### Reparatur- und Umbaukonzept

Das Endress+Hauser Reparatur- und Umbaukonzept sieht Folgendes vor:

- Das Messgerät ist modular aufgebaut.
- Ersatzteile sind jeweils zu sinnvollen Kits mit einer zugehörigen Einbauanleitung zusammengefasst.
- Reparaturen werden durch den Endress+Hauser Service oder durch entsprechend geschulte Kunden durchgeführt.
- Der Umbau eines zertifizierten Geräts in eine andere zertifizierte Variante darf nur durch den Endress+Hauser Service oder im Werk durchgeführt werden.

#### Hinweise zu Reparatur und Umbau

Bei Reparatur und Umbau eines Messgeräts folgende Hinweise beachten:

- Nur Original-Ersatzteile von Endress+Hauser verwenden.
- Reparatur gemäß Anleitung durchführen.
- Die entsprechenden einschlägigen Normen, nationalen Vorschriften, Ex-Dokumentation (XA) und Zertifikate beachten.
- Jede Reparatur und jeden Umbau dokumentieren und im Life Cycle Management W@M-Datenbank eintragen.

#### 11.2 Ersatzteile

Es sind Elektronikeinsätze für alle Gerätevarianten erhältlich. Angaben zu der benötigten Elektronik wie Zulassung, Versorgungsspannung und Signalausgang sind dem Typenschild zu entnehmen.

#### HINWEIS

- Auf der Internetseite www.endress.com (W@M Device Viewer) werden alle Ersatzteile zum Gerät inklusive Bestellcode aufgelistet und lassen sich bestellen. Wenn vorhanden, steht auch die dazugehörige Einbauanleitung zum Download zur Verfügung.
- Jeder Elektronikeinsatz ist mit der Bestellnummer gekennzeichnet, für einen Wechsel ist ausschließlich die passende Elektronik zu verwenden.
- Einbauhinweise sind dem mitgelieferten Beipackzettel oder dieser Betriebsanleitung zu entnehmen.
- Jedes Ersatzteil ist mit der Bestellnummer gekennzeichnet, bei einem Wechsel darf ausschließlich das passende Ersatzteil eingebaut werden.
- Bei Messgeräten in Sonderausführung (TSP) gelten zum Teil andere Ersatzteilenummern, diese können über Endress+Hauser angefragt werden.

#### **WARNUNG**

- Bei Ex-zertifizierten Geräten führt der Einbau falscher Ersatzteile zum Verlust der Konformität, dass Gerät darf damit nicht mehr im Ex-Bereich betrieben werden.
- Die Wahl einer falschen Versorgungsspannung kann zur sofortigen Zerstörung von Ersatzteilen führen.
- Die Wahl eines falschen Signalausgangs kann zur Beschädigung der nachgeschalteten Anlage führen.

#### 11.3 Austausch der Elektronik oder eines Geräts

Nach dem Austausch der Elektronik oder eines Geräts (FDR56) ist ein Neuabgleich erforderlich, da die Einstellungen im Elektronikeinsatz gespeichert sind.

#### HINWEIS

- Falls die Einstellungen vor dem Austausch noch ausgelesen werden können, sollten diese notiert und nach dem Wechsel wieder eingeben werden. Im Anschluss ist ein Grundabgleich durchzuführen.
- Bei Gerätevarianten mit Steckverbinder und der erweiterten Bestelloption "Elektronik vergossen" kann die Elektronik nur durch den Hersteller getauscht werden.
- Einzelheiten zu den lieferbaren Gerätevarianten sind dem Produktkonfigurator auf der Endress+Hauser Internetseite www.endress.com zu entnehmen.

#### 11.3.1 Verfügbare Elektronikeinsätze


Bestellnummer	Gerätetyp	Zulassung
■ 71125423	FDR56-AA1A****, F15/F16 (Datecode bis 04.2016)	
■ 71324253	FDR56-AA1A****, F15/F16 (Datecode ab 05.2016)	
■ 71324267	FDR56-AA1A****, F34	
■ 71125424	FDR56-AA1E****, F15/F16 (Datecode bis 04.2016)	
■ 71324258	FDR56-AA1E****, F15/F16 (Datecode ab 05.2016)	
■ 71324268	FDR56-AA1E***, F34	
■ 71125425	FDR56-AA2A***, F15/F16	
<b>■</b> 71324271	FDR56-AA2A***, F34	W
■ 71125426	FDR56-AA2E****, F15/F16	
<b>■</b> 71324274	FDR56-AA2E****, F34	
■ 71125427	FDR56-AA3A****, F15/F16	Ohne
<b>■</b> 71324276	FDR56-AA3A****, F34	
<b>■</b> 71125428	FDR56-AA3E****, F15/F16	
<b>■</b> 71324277	FDR56-AA3E****, F34	
■ 71125417	FQR56-AAA****, F15/F16	
■ 71324242	FQR56-AAA****, F34	
■ 71125418	FQR56-AAE****, F15/F16	
■ 71324243	FQR56-AAE****, F34	

Soliwave FDR56/FQR56 Reparatur

Bestellnummer	Gerätetyp	Zulassung
■ 71258315 ■ 71258316 ■ 71258317 ■ 71258318 ■ 71258319 ■ 7125832 ■ 71258291	FDR56-CA1A****, F15/F16 FDR56-CA1E****, F15/F16 FDR56-CA2A****, F15/F16 FDR56-CA2E****, F15/F16 FDR56-CA3A****, F15/F16 FDR56-CA3E****, F15/F16	CSA
■ 71258311 ■ 71324253 ■ 71324267 ■ 71324258 ■ 71324268 ■ 71125425 ■ 71324271 ■ 71125426 ■ 71324274 ■ 71125427 ■ 71324276 ■ 71324277 ■ 71125428 ■ 71324277 ■ 71125417 ■ 71125417	FQR56-CAE****, F15/F16  FDR56-GR1A****, F15/F16  FDR56-GR1A****, F34  FDR56-GR1E****, F34  FDR56-GR2A****, F15/F16  FDR56-GR2A****, F34  FDR56-GR2E****, F34  FDR56-GR3E****, F34  FDR56-GR3A****, F34  FDR56-GR3A****, F34  FDR56-GR3A****, F34  FDR56-GR3E****, F34  FDR56-GR3E****, F34  FDR56-GR3E****, F34	<b>₩</b> EAC
- 71324242 - 71125418 - 71324243 - 71324253 - 71324267 - 71324258 - 71324268 - 71125425 - 71324271 - 71125426 - 71324274 - 71125427 - 71324276 - 71125428 - 71324277 - 71324277 - 71125417 - 71324242 - 71125418 - 71324243	FQR56-GRA****, F34 FQR56-GRE****, F15/F16 FQR56-GRE****, F34  FDR56-UR1A****, F15/F16 FDR56-UR1E****, F34 FDR56-UR1E****, F34 FDR56-UR2A****, F15/F16 FDR56-UR2A****, F34 FDR56-UR2E****, F34 FDR56-UR2E****, F34 FDR56-UR3E****, F34 FDR56-UR3A****, F34 FDR56-UR3A****, F34 FDR56-UR3E****, F34 FDR56-UR3E****, F34 FDR56-UR3E****, F34 FDR56-UR3E****, F34 FOR56-URA****, F34 FQR56-URA****, F34 FQR56-URA****, F34 FQR56-URE****, F34 FQR56-URE****, F34	<b>X</b> UKCA
• 71125429 • 71324279 • 71324300 • 71125430 • 71324280 • 71324301 • 71324324 • 71324324 • 71125432 • 71324325 • 71125433 • 71324327 • 71125434 • 71324329 • 71125419 • 71324246 • 71125420 • 71324247	FDR56-BA1A***, F15 (Datecode bis 04.2016) FDR56-BA1A***, F15 (Datecode ab 05.2016) FDR56-BA1A***, F34 FDR56-BA1E****, F15 (Datecode bis 04.2016) FDR56-BA1E****, F15 (Datecode ab 05.2016) FDR56-BA1E****, F34 FDR56-BA2A****, F15 FDR56-BA2E****, F15 FDR56-BA3E****, F15 FDR56-BA3E****, F15 FDR56-BA3E****, F15 FDR56-BA3E****, F15 FDR56-BA3E****, F15 FDR56-BA3E****, F34 FDR56-BA3E****, F34 FOR56-BAA****, F15 FQR56-BAA****, F15 FQR56-BAA****, F15 FQR56-BAE****, F34 FQR56-BAE****, F34 FQR56-BAE****, F34 FQR56-BAE****, F34	<u>∕€x</u> ATEX

Bestellnummer	Gerätetyp	Zulassung
■ 71258322	FDR56-CB1A****, F15	
■ 71258324	FDR56-CB1E****, F15	
■ 71258325	FDR56-CB2A****, F15	_
■ 71258327	FDR56-CB2E****, F15	EX
■ 71258329	FDR56-CB3A****, F15	
<b>■</b> 71258330	FDR56-CB3E****, F15	CSA
■ 71258313	FQR56-CBA****, F15	
■ 71258314	FQR56-CBE****, F15	
■ 71125436	FDR56-IA1A****, F15 (Datecode bis 04.2016)	
■ 71324380	FDR56-IA1A****, F15 (Datecode ab 05.2016)	
<b>■</b> 71324382	FDR56-IA1A****, F34	
■ 71125437	FDR56-IA1E****, F15 (Datecode bis 04.2016)	
<b>■</b> 71324381	FDR56-IA1E****, F15 (Datecode ab 05.2016)	
■ 71324383	FDR56-IA1E****, F34	
■ 71125438	FDR56-IA2A****, F15	
<b>■</b> 71324387	FDR56-IA2A****, F34	$\wedge$
■ 71125439	FDR56-IA2E****, F15	EX
<b>■</b> 71324388	FDR56-IA2E****, F34	
■ 71125440	FDR56-IA3A****, F15	IECEx
■ 71324389	FDR56-IA3A****, F34	
■ 71125441	FDR56-IA3E****, F15	
■ 71324390	FDR56-IA3E****, F34	
<b>■</b> 71125421	FQR56-IAA****, F15	
<b>■</b> 71324250	FQR56-IAA***, F34	
<b>■</b> 71125422	FQR56-IAE****, F15	
<b>■</b> 71324252	FQR56-IAE****, F34	

### 11.3.2 Austausch der Elektronik

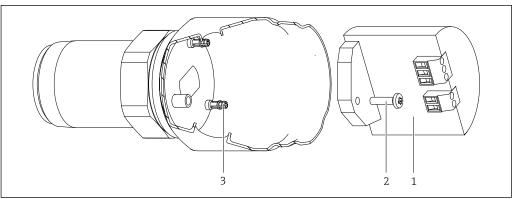

■32 Austausch der Elektronik

0000000293

- 1 Elektronik
- 2 Schraube
- 3 Distanzhalter

Die Elektronik ist auf zwei selbstklemmenden Distanzhaltern aufgesteckt und mit einer Schraube gesichert:

1. Schraube lösen.

♣ PH2

- 2. Elektronikeinsatz von den beiden Distanzhaltern lösen und senkrecht aus dem Gerät nehmen.
- 3. Neuen Elektronikeinsatz gerade in das Gehäuse einführen, mit leichtem Druck auf die Distanzhalter aufschnappen lassen und mit der Schraube fixieren (1 ... 2 Nm).

### 11.4 Rücksendung

Im Fall einer falschen Lieferung oder Bestellung muss das Messgerät zurückgesendet werden. Als ISO-zertifiziertes Unternehmen und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen ist Endress+Hauser verpflichtet, mit allen zurückgesendeten Produkten, die mediumberührend sind, in einer bestimmten Art und Weise umzugehen. Sichere, fachgerechte und schnelle Rücksendung des Geräts sicherstellen: Über Vorgehensweise und Rahmenbedingungen informieren, auf der Endress+Hauser Internetseite <a href="http://www.endress.com/support/return-material">http://www.endress.com/support/return-material</a>

### 11.5 Entsorgung



Gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sind unsere Produkte mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet, um die Entsorgung von WEEE als unsortierten Hausmüll zu minimieren.


Diese Produkte dürfen nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden und können an Endress+Hauser zur Entsorgung zurückgegeben werden zu den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten oder individuell vereinbarten Bedingungen.

### 12 Zubehör

Das Zubehör kann optional zusammen mit dem Gerät oder separat bestellt werden.

→ Bestellstruktur Option "Zubehör beigelegt"

#### 12.1 Kabeldosen

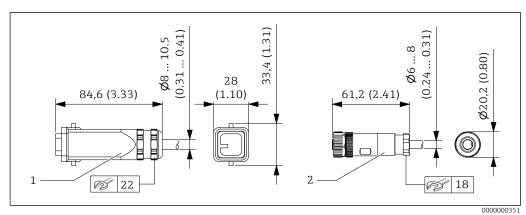


■33 Kabeldosen. Maßeinheit mm (in)

- 1 Harting-Kabeldose
- 2 M12-Kabeldose

#### Bestellnummer:

- 71381872 (M12, A-kodiert, 4-polig, max. 0,75 mm<sup>2</sup>)
- 71381882 (Harting HAN8D, 0,14 ... 2,5 mm<sup>2</sup>)


### 12.2 Vorkonfektionierte Anschlussleitungen

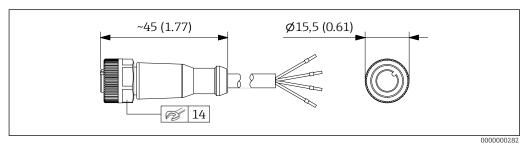

■34 Anschlussleitung mit M12-Stecker. Maßeinheit mm (in)

- M12-Steckverbinder, A-kodiert
- Polzahl/Querschnitt: 4 x 0,34 mm²
- Einsatztemperaturbereich: -25 ... +90 °C (-13 ... +194 °F)
- Werkstoffe:
  - TPU (Gehäuse)
  - FKM (Dichtung)
  - PUR (Leitung)
- Schutzart: IP65, IP67, IP68, IP69K
- Bestellnummer:
  - -71381853 (2 m (78.74 in))
  - 71381870 (5 m (196.85 in))

### 12.3 Montageschelle

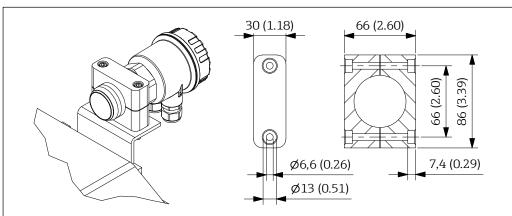


■35 Abmessungen Montageschelle. Maßeinheit mm (in)

0000000271

- Material: Kunststoff oder Aluminium
- Einsatztemperatur:
  - Kunststoff: -20 ... +70 °C (-4 ... +158 °F)
  - Aluminium: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- Gewicht: max. 0,22 kg (0.49 lb)
- Montageschrauben (2 x M6): kundenseitig beistellen
- Bestellnummer:
  - 52017501 (Aluminium)
  - 52017502 (Kunststoff)

### 12.4 Einschweißadapter

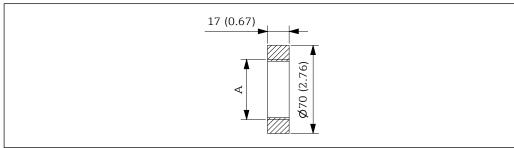


■36 Abmessungen FAR52-A. Maßeinheit mm (in)

0000000138

- Typ FAR52-A  $\rightarrow$   $\square$ TI01369F
- $\blacksquare$  Einschweißadapter mit Innengewinde (A) Rp 1½, 1½ NPT und G 1½
- Material: 316Ti (1.4571), Stahl P235GH (1.0345)
- Gewicht: FAR52-AAAA1A ca. 0,3 kg (0.66 lb)

### 12.5 Einschraubadapter

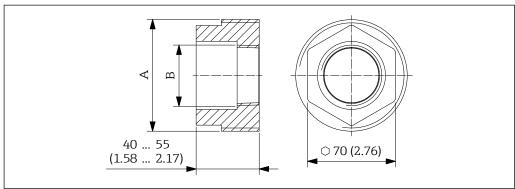


0000000288

■37 Abmessungen FAR52-B. Maßeinheit mm (in)

- Typ FAR52-B  $\rightarrow$   $\square$ TI01369F
- $\blacksquare$  Einschraubadapter für Gewinde R 2 ... R 4 und 2 NPT ... 4 NPT, mit Innengewinde Rp 1½ und 1½ NPT
- Material: 316Ti (1.4571), Stahl P235GH (1.0345)
- Gewicht: FAR52-BVL22B ca. 1,8 kg (4 lb)

Soliwave FDR56/FQR56

### 12.6 Einschweißadapter mit Montagearm

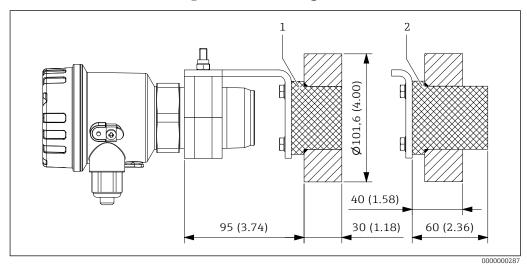


■38 Abmessungen Einschweißadapter. Maßeinheit mm (in)

- 1 Typ SALS/SPPS
- 2 Typ SAL/SPP
- Material:
  - Montagearm: Edelstahl 304 (1.4301)
  - Montageschelle: Kunststoff oder Aluminium
  - Einschweißadapter: Edelstahl 304 (1.4301)
  - Stopfen: Kunststoff PE-UHMW
- Einsatztemperatur:
  - Montageschelle Aluminium: -40 ... +70  $^{\circ}$ C (-40 ... +158  $^{\circ}$ F)
  - Montageschelle Kunststoff: -20 ... +70  $^{\circ}$ C (-4 ... +158  $^{\circ}$ F)
- Gewicht: ca. 2,6 kg (5.73 lb)
- Montageschrauben beiliegend
- Bestellnummer:
  - 71516954 Typ SPPS (Montageschelle Kunststoff, kurzer Stopfen)
  - 71516947 Typ SPP (Montageschelle Kunststoff, langer Stopfen)
  - 71516952 Typ SALS (Montageschelle Aluminium, kurzer Stopfen)
  - 71516949 Typ SAL (Montageschelle Aluminium, langer Stopfen)
- Stopfen (Ersatzteil)
  - 71517822 (Typ SAL/SPP)
  - 71517824 (Typ SALS/SPPS)

46

### 12.7 Montageflansch

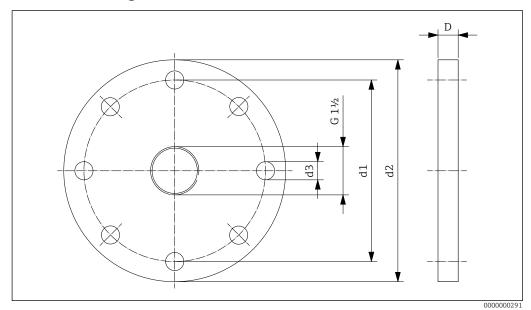

d3

mm (in)

18 (0.71)

18 (0.71)

18 (0.71)

■39 Abmessungen Montageflansch (Anschlussmaße nach DIN EN 1092-1)

mm (in)

150 (5.91)

165 (6.50)

220 (8.66)

D Bohrungen
18 (0.71) 4
18 (0.71) 4

8

20 (0.79)

■ Anschlussmaße nach DIN EN 1092-1

mm (in)

110 (4.33)

125 (4.92)

180 (7.09)

- Material: 316Ti (1.4571)
- Gewicht: DN40 ca. 2,3 kg (5.07 lb) ... DN100 ca. 5,8 kg (12.79 lb)
- Montageschrauben und Dichtung: kundenseitig beistellen
- Bestellnummer:


Flansch

DN40 PN40

DN50 PN16

DN100 PN16

- 71006348 (DN40 PN40, Rp 1½)
- 71108383 (DN40 PN40, Rp 1½), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
- 71381884 (DN40 PN40, G 1½)
- 71381885 (DN40 PN40, G 1½), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
- 71006350 (DN50 PN16, Rp 1½)
- 71108388 (DN50 PN16, Rp 1½), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
- 71381887 (DN50 PN16, G 1½)
- 71381888 (DN50 PN16, G 1½), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
- 71006352 (DN100 PN16, Rp 1½)
- 71108390 (DN100 PN16, Rp  $1\frac{1}{2}$ ), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
- 71381890 (DN100 PN16, G 1½)
- 71381891 (DN100 PN16, G  $1\frac{1}{2}$ ), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)

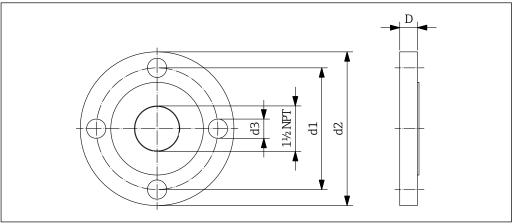


■40 Abmessungen Montageflansch (Anschlussmaße nach ANSI/ASME B16.5)

0000000039

Flansch	d1 mm (in)	d2 mm (in)	d3 mm (in)	D mm (in)	Bohrungen
1½" 150 lbs	98,6 (3.88)	127 (5.00)	15,7 (0.62)	17,5 (0.69)	4
2" 150 lbs	120,7 (4.75)	152,4 (6.00)	19,1 (0.75)	19,1 (0.75)	4
4" 150 lbs	190,5 (7.50)	228,6 (9.00)	19,1 (0.75)	23,9 (0.94)	8

- Anschlussmaße nach ANSI/ASME B16.5
- Material: 316Ti (1.4571)
- Gewicht: 1½" ca. 1,5 kg (3.31 lb) ... 4" ca. 6,8 kg (15.0 lb)
- Montageschrauben und Dichtung: kundenseitig beistellen
- Bestellnummer:
  - 71006349 (1½" 150 lbs, 1½ NPT)
  - 71108387 (1½" 150 lbs, 1½ NPT), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
  - 71006351 (2" 150 lbs, 11/2 NPT)
  - 71108389 (2" 150 lbs, 1½ NPT), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)
  - 71006353 (4" 150 lbs, 1½ NPT)
  - 71108391 (4" 150 lbs, 1½ NPT), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile)

### 12.8 Hochdruckadapter

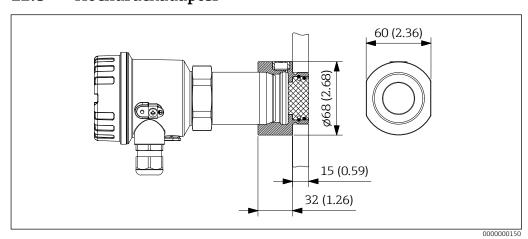


 $\blacksquare 41$  Abmessungen Hochdruckadapter. Maßeinheit mm (in)

- Prozessdruck: 0,5 ... 21 bar (7 ... 305 psi) absolut
- Prozesstemperatur: -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

- Material: 316Ti (1.4571), PTFE (Fenster Durchstrahlung)
- Gewicht: ca. 0,8 kg (1.76 lb)
- Dichtung: kundenseitig beistellen
- Bestellnummer:
  - 71381894 (G 1½ (Geräteanschlussgewinde + Prozessanschlussgewinde), ISO 228-1)
  - 71381898 (G 1½ (Geräteanschlussgewinde + Prozessanschlussgewinde), ISO 228-1, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile))
  - 71381899 (G  $1\frac{1}{2}$  (Prozessanschlussgewinde), ISO 228-1,  $1\frac{1}{2}$  NPT (Geräteanschlussgewinde), ANSI/ASME)
  - 71381904 (G 1½ (Prozessanschlussgewinde), ISO 228-1, 1½ NPT (Geräteanschlussgewinde), ANSI/ASME, mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile))

### 12.9 Stopfen

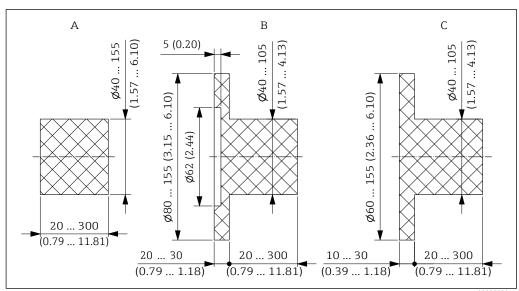


■42 Abmessungen Stopfen FAR54. Maßeinheit mm (in)

000000004

- Typ FAR54 → ■TI01371F
- Material: PTFE, Aluminiumoxidkeramik
- Prozesstemperatur: -40 ... +800 °C (-40 ... +1472 °F)
- Gewicht: Je nach Ausführung (max. 12 kg (26.5 lb))


#### Schauglasarmatur 12.10

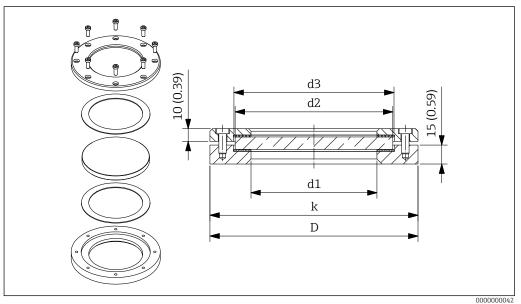

₩43 Abmessungen Schauglasarmatur für drucklose Prozesse. Maßeinheit mm (in)

DN	d1 mm (in)	d2 mm (in)	d3 mm (in)	D mm (in)	k mm (in)
50	80 (3.15)	100 (3.94)	102 (4.02)	140 (5.51)	120 (4.72)
80	100 (3.94)	125 (4.92)	127 (5.00)	165 (6.50)	145 (5.71)
100	125 (4.92)	150 (5.91)	152 (5.98)	190 (7.48)	170 (6.69)

- Drucklos, auf- oder einschweißbar
- Material: 316Ti (1.4571), Dichtung Silikon (max. +200 °C/+392 °F)
- Gewicht: DN50 ca. 2,4 kg (5.29 lb) ... DN100 ca. 4,1 kg (9.04 lb)
- Montageschrauben beiliegend
- Bestellnummer:
  - -71026443 (DN50)
  - 71026444 (DN80)
  - 71026445 (DN100)
- Schauglasplatte (Ersatzteil)
  - 71209118 (DN50)
  - -71209116 (DN80)
  - 71209115 (DN100)

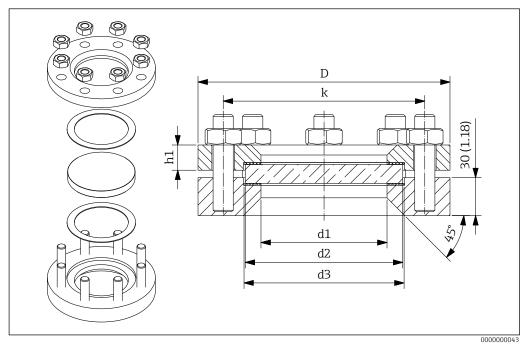


■44 Abmessungen Schauglasarmatur für Prozesse bis 10 bar (145 psi). Maßeinheit mm (in)

------

DN	d1 mm (in)	d2 mm (in)	d3 mm (in)	D mm (in)	k mm (in)	h1 mm (in)
50	80 (3.15)	100 (3.94)	102 (4.02)	165 (6.50)	125 (4.92)	16 (0.63)
80	100 (3.94)	125 (4.92)	127 (5.00)	200 (7.87)	160 (6.30)	20 (0.79)
100	125 (4.92)	150 (5.91)	152 (5.98)	220 (8.66)	180 (7.09)	22 (0.87)

- Prozessdruck: 10 bar (145 psi) absolut, auf- oder einschweißbar
- Material: 316Ti (1.4571), Dichtung KLINGERSIL® C-4400 (max. +200 °C/+392 °F)
- Gewicht: DN50 ca. 6,7 kg (14.77 lb) ... DN100 ca. 13,0 kg (28.66 lb)
- Montageschrauben beiliegend
- Bestellnummer:
  - 71026446 (DN50)
  - 71026447 (DN80)
  - 71026448 (DN100)
- Schauglasplatte (Ersatzteil)
  - 71209114 (DN50)
  - -71209111 (DN80)
  - 71209107 (DN100)


### 12.11 Einsteckadapter

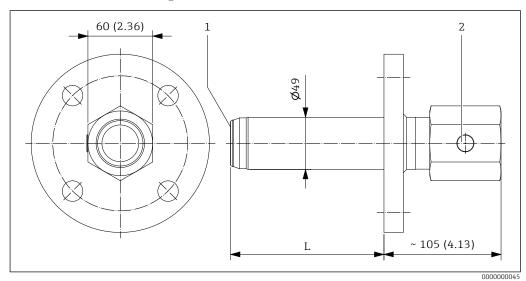

**■**45 Abmessungen Einsteckadapter. Maßeinheit mm (in)

- 1 Scheibe mit Abdichtung, optional
- 2 Integriertes Druckausgleichselement
- Typ FAR51 → 国TI01368F
- Prozessstutzen
  - DN50 ... DN100, PN16, Form A
  - NPS 2" ... 4" 150 lbs, RF
- Stutzenlängen: 100 ... 300 mm (3.94 ... 11.81 in)
- Anschlussgewinde R 1½, 1½ NPT und G 1½
- Optional mit Scheibe aus PTFE oder Aluminiumoxidkeramik
- Prozesstemperatur: -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)
- Prozessdruck: 0,8 ... 1,1 bar (12 ... 16 psi) absolut
- Material: 316Ti (1.4571)
- Gewicht: 5 ... 10 kg (11 ... 22 lb)

### 12.12 Einschweißstutzen

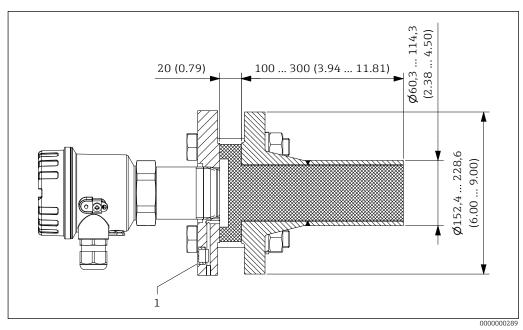


■46 Abmessungen Einschweißstutzen. Maßeinheit mm (in)

1 Integriertes Druckausgleichselement

- Typ FAR50 → <a>□</a>TI01362F
- Prozessstutzen:
  - DN50 ... DN100, PN16, Form A
  - NPS 2" ... 4" 150 lbs, RF
- Stutzenlängen: 100 ... 300 mm (3.94 ... 11.81 in)
- Anschlussgewinde R 1½, 1½ NPT und G 1½
- Prozesstemperatur: -40 ... +200 °C (-40 ... +392 °F)
- Prozessdruck: 0,8 ... 1,1 bar (12 ... 16 psi) absolut
- Material:
  - Stutzen: Edelstahl 316Ti (1.4571) oder Stahl P235GH (1.0345)
  - Konterflansch: Edelstahl 316Ti (1.4571) oder Stahl P250GH (1.0460)
  - Stopfen: PTFE
- Gewicht: ca. 6 ... 7 kg (13 ... 15.5 lb)
- Montageschrauben beiliegend

### 12.13 Distanzrohr (Wellenleiter)

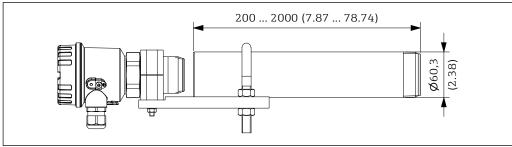


🖪 47 Abmessungen Distanzrohr. Maßeinheit mm (in)

0000000200

- Typ FAR53 → 国TI01370F
- Prozessanschluss: Ohne oder mit Gewinde R 2, 2 NPT und G 2
- Optional mit Scheibe aus Aluminiumoxidkeramik
- Prozesstemperatur: -40 ... +450 °C (-40 ... +842 °F)
- Prozessdruck: 0,8 ... 1,1 bar (12 ... 16 psi) absolut
- Material: Edelstahl 316Ti (1.4571) oder Stahl P235GH (1.0345)
- Gewicht: 200 mm ca. 5,3 kg (11.7 lb) ... 2000 mm ca. 22,2 kg (48.9 lb)


#### 12.14 Wellenleiter

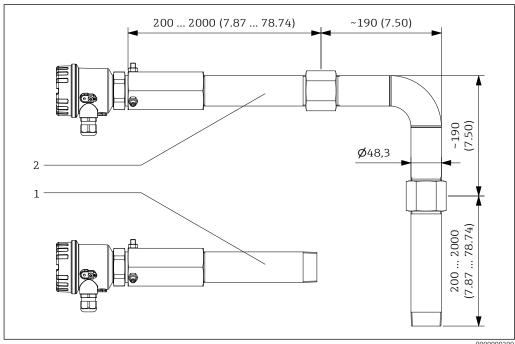

€48 Abmessungen Wellenleiter. Maßeinheit mm (in)

- Gerade Ausführung
- Gewinkelte Ausführung
- Typ FAR55 → ■TI01372F
- Prozessanschluss: Ohne oder mit Gewinde R 1½ und 1½ NPT
- Längen: L1 = 200 ... 1500 mm (7.87 ... 59.06 in), L2 = 200 ... 2000 mm (7.87 ... 78.74 in)
- Geräteanschluss: Steckhülse, geeignet für Gewinde R 1½, 1½ NPT und G 1½
- Material: Edelstahl 316Ti (1.4571)
- Gewicht: FAR55-AAAACGAA2\* ca. 2,0 kg (4.41 lb) ... FAR55-BAAADGDL2\* ca. 17,8 kg (39.24 lb)

#### 12.15 Hochtemperaturadapter mit Verlängerungen

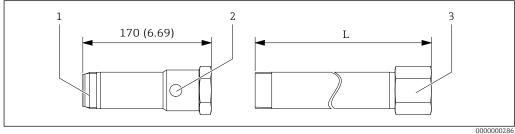

₩49 Abmessungen Hochtemperaturadapter mit Verlängerung. Maßeinheit mm (in)

- Hochtemperaturadapter
- Integriertes Druckausgleichselement
- Verlängerung für Hochtemperaturadapter

#### Hochtemperaturadapter

- Prozesstemperatur: -20 ... +450 °C (-4 ... +842 °F)
- Prozessdruck: 0,8 ... 5,1 bar (12 ... 74 psi) absolut
- SW55
- Material: 316Ti (1.4571), Aluminiumoxidkeramik (frontbündige Scheibe)
- Gewicht: ca. 1,4 kg (3.09 lb)
- Dichtung: kundenseitig beistellen


54

- Bestellnummer:
  - 71113441 (R 1½ (Anschlussgewinde), G 1½ (Innengewinde))
  - 71478114 ((R 1½ (Anschlussgewinde), G 1½ (Innengewinde), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile))
  - 71113449 (1½ NPT (Innen- und Außengewinde))
  - 71478115 (1½ NPT (Innen- und Außengewinde), mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1, EN10204 (Werkstoffzeugnis mediumberührte Teile))

#### Verlängerung

- Verlängerung für Hochtemperaturadapter, SW55
- Material: 316Ti (1.4571)
- Gewicht: 225 mm (8.86 in) ca. 1,1 kg (2.43 lb) ... 525 mm (20.67 in) ca. 2,2 kg (4.85 lb)
- Dichtung: kundenseitig beistellen
- Bestellnummer:
  - 71113450 (R  $1\frac{1}{2}$  (Anschlussgewinde), G  $1\frac{1}{2}$  (Innengewinde), L = 225 mm (8.86 in))
  - 71113451 (R  $1\frac{1}{2}$  (Anschlussgewinde), G  $1\frac{1}{2}$  (Innengewinde), L = 325 mm (12.80 in))
  - 71113452 (R  $1\frac{1}{2}$  (Anschlussgewinde), G  $1\frac{1}{2}$  (Innengewinde), L = 525 mm (20.67 in))
  - 71113453 (1½ NPT (Innen- und Außengewinde), L = 225 mm (8.86 in))
  - 71113454 (1½ NPT (Innen- und Außengewinde), L = 325 mm (12.80 in))
  - -71113455 (1½ NPT (Innen- und Außengewinde), L = 525 mm (20.67 in))

#### 12.16 Wetterschutzhaube

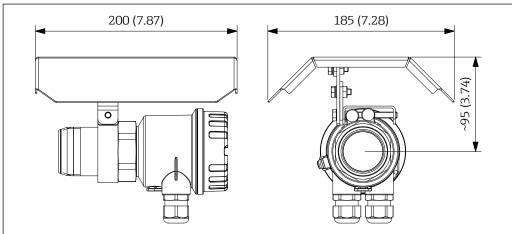

■50 Abmessungen Wetterschutzhaube. Maßeinheit mm (in)

0000000285

- Zur Montage im Freien bei starker Sonneneinstrahlung kann die folgende Wetterschutzhaube verwendet werden.
- Material: Edelstahl 316L (1.4404)
- Gewicht: ca. 0,8 kg (1.76 lb)
- Montageschrauben beiliegend
- Bestellnummer: 71454446

### 13 Technische Daten

### 13.1 Eingang

#### 13.1.1 Messgröße

Absorption der abgestrahlten elektromagnetischen Wellen

#### 13.1.2 Messbereich (Detektionsbereich)

Max. 100 m (abhängig von den zu durchdringenden Prozesswandungen)

#### 13.1.3 Arbeitsfrequenz

24 GHz ISM

### 13.1.4 Sendeleistung

- Die abgestrahlte Leistung beträgt höchstens 100 mW e.i.r.p. (äquivalente isotrope Strahlungsleistung).
- Leistungsdichte unmittelbar vor dem Gerät: ca. 1 mW/cm<sup>2</sup>
- Leistungsdichte in 1 m Abstand: ca. 0,3 µW/cm²

### 13.1.5 Antennenöffnungswinkel (3 dB)

Ca. ± 11°

### 13.2 Ausgang

### 13.2.1 Ausgangssignal

#### Relais

- Schaltleistung 250 V AC / 4 A, 125 V DC / 0,4 A oder 30 V DC / 4 A
- Schaltverzögerung parametrierbar (aus, 500 ms ... 10 s)
- Schalthysterese einstellbar
- Schaltfrequenz max. 4 Hz

#### Solid-State-Relais

- Schaltleistung 30 V AC / 0,4 A oder 40 V DC / 0,4 A
- Schaltverzögerung parametrierbar (aus, 500 ms ... 10 s)
- Schalthysterese einstellbar
- Schaltfrequenz max. 4 Hz

#### Stromausgang

- Strom 4-20 mA, aktiv
- Bürde max. 600 Ω

#### 13.2.2 Ex-Anschlusswerte

Siehe Sicherheitshinweise (XA): Alle für den Explosionsschutz relevanten Daten sind in separaten Ex-Dokumentationen aufgeführt und stehen im Download-Bereich der Endress+Hauser-Website zur Verfügung. Die Ex-Dokumentation liegt allen Ex-Geräten standardmäßig bei.

Soliwave FDR56/FQR56 Technische Daten

### 13.3 Energieversorgung

#### 13.3.1 Versorgungsspannung

- 85 ... 253 V AC, 50/60 Hz
- 20 ... 60 V DC oder 20 ... 30 V AC, 50/60 Hz
- i
- Die Polarität der Versorgungsspannung ist beliebig.
- Versorgungsspannung beim elektrische Anschluss über M12-Steckverbinder: 20 ... 60 V DC / 20 ... 30 V AC, 50/60 Hz

#### 13.3.2 Leistungsaufnahme

- FQR56:
  - 7 VA (85 ... 253 V AC, 50/60 Hz)
  - 1 W (20 ... 60 V DC) / 1,5 VA (20 ... 30 V AC, 50/60 Hz)
- FDR56:
  - 9 VA (85 ... 253 V AC, 50/60 Hz)
  - 2,4 W (20 ... 60 V DC) / 4 VA (20 ... 30 V AC, 50/60 Hz)

### 13.4 Umgebung

#### 13.4.1 Umgebungstemperatur

-40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)

#### 13.4.2 Lagerungstemperatur

Siehe Umgebungstemperatur

#### 13.4.3 Relative Luftfeuchte

Betrieb bis zu 100 %. Nicht in kondensierender Atmosphäre öffnen.

#### 13.4.4 Betriebshöhe

Bis zu 2000 m (6600 ft) über Meereshöhe

#### 13.4.5 Schutzart

Prüfung gemäß IEC/DIN EN 60529: IP66

#### Gehäuse

- Bei geschlossenem Gehäuse und eingestecktem Anschlusskabel: IP66
- Bei geöffnetem Gehäuse oder nicht eingestecktem Anschlusskabel: IP20

#### **HINWEIS**

# Stecker M12A und Harting HAN8D: Verlust der IP Schutzklasse durch falsche Montage!

- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel eingesteckt und festgeschraubt ist.
- ▶ Die Schutzart gilt nur, wenn das verwendete Anschlusskabel gemäß IP66 spezifiziert ist.

#### 13.4.6 Schwingungsfestigkeit

- Schwingung nach EN 60068-2-6
- Anregung: Sinus
- Frequenzbereich: 5 ... 500 Hz
- Amplitude: 5 ... 15 Hz (5,5 mm) Spitze / 15 ... 500 Hz 5 g
- Durchlaufgeschwindigkeit: 1 Oktave pro Minute
- Prüfachsen: 3 Richtungen (X, Y, Z)
- Prüfdauer: ca. 140 min pro Achse (ca. 70 min pro Temperatur / Achse)
- Prüftemperatur: -40 ... +70 °C

#### 13.4.7 Schockfestigkeit

- Schocken nach EN 60068-2-27
- Anregung: Halber Sinus
- Schockdauer: 18 ms
- Amplitude: 30 g
- Anzahl der Schocks: 3 pro Richtung und Temperatur
- Prüfachsen: 6 Richtungen (±X, ±Y, ±Z)
- Prüftemperatur: -40 ... +70 °C

#### 13.4.8 Verschmutzungsgrad

Verschmutzungsgrad 2

#### 13.4.9 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- Störaussendung nach EN 61326, Betriebsmittel der Klasse B
- Störfestigkeit nach EN 61326, Anhang A (Industriebereich)

#### 13.5 Prozess

### 13.5.1 Prozesstemperatur

- -40 ... +70 °C (-40 ... +158 °F)
- -20 ... +450 °C (-4 ... +842 °F) mit optionalem Hochtemperaturadapter
- Abweichende Temperaturbereiche beim angebotenen Zubehör beachten!

#### 13.5.2 Prozessdruck

- 0,5 ... 6,8 bar (7 ... 99 psi) absolut, nur bei direktem Einbau in den Prozess zu beachten
- 0,8 ... 5,1 bar (12 ... 74 psi) absolut, bei Verwendung des optionalen Hochtemperaturadapters
- 0,5 ... 21 bar (7 ... 305 psi) absolut, bei Verwendung des optionalen Hochdruckadapters
- Abweichende Druckbereiche beim angebotenen Zubehör beachten!

#### 13.6 Weitere technische Daten

Aktuelle Technische Information: Endress+Hauser-Internetseite: www.endress.com → Downloads.

# Stichwortverzeichnis

A Anschlussleitungen	44 56 26 42
<b>B</b> Bedienung	30
DDämpfungDetektionsbereichDistanzrohr	36 56 53
E Einbaulage Einbaumaße Einschraubadapter Einschweißadapter Einschweißadapter mit Montagearm Einschweißstutzen Einsteckadapter Einsteckadapter Elektrischer Anschluss Elektronikeinsätze Ersatzteile Erweiterte Einstellungen	10 13 45 45 46 52 52 23 40 39 32
Gerät anschließen	25 37 6 14 33
<b>H</b> Hochdruckadapter Hochtemperaturadapter Hysterese	48 54 33
<b>K</b> Kabeldosen	43
M Montagebedingungen	10 47 44
<b>O</b> Optimierung der Signalqualität	10
Parallelbetrieb	12 30 24 14 16

Reflektorbetrieb	11 39 36
Schaltverzögerung Schauglasarmatur Schutzart Simulation Stopfen	34 50 28 37 49
<b>U</b> Überspannungsschutz	27
<b>V</b> Versorgungsspannung	26
W Wartungsempfehlungen Wellenleiter. Wetterschutzhaube	39 53 55
<b>Z</b> Zubehör	43

