



取扱説明書

Levelflex FMP50

PROFIBUS PA

ガイドレーダーレベル計

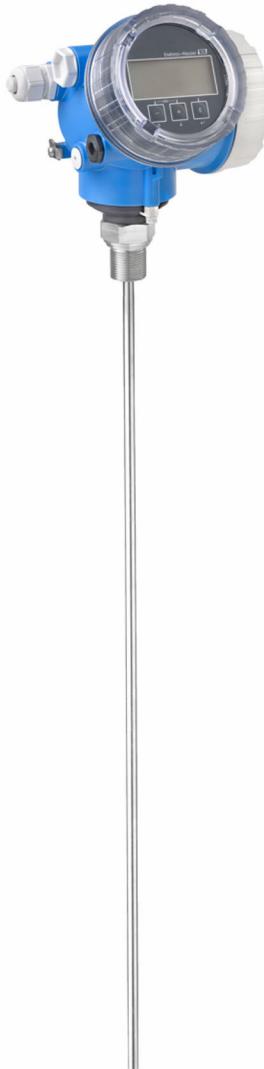

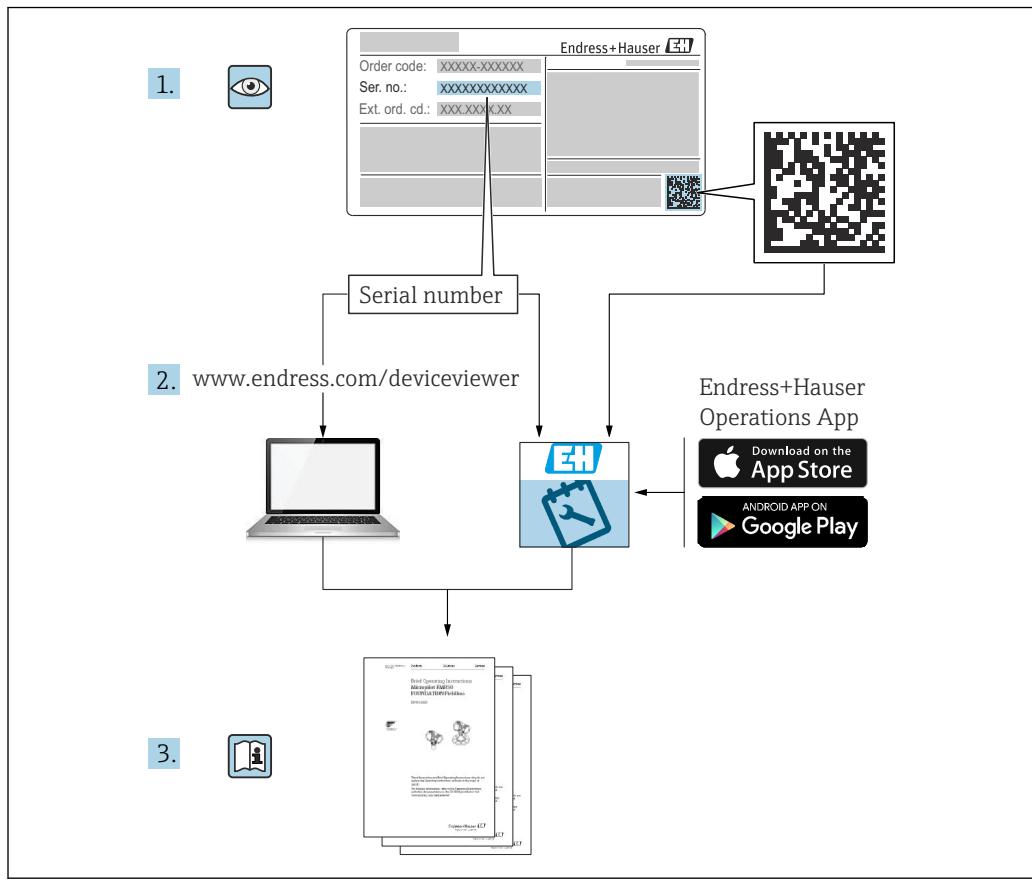

A0023555

目次

1 本説明書について	5	6.3 設置状況の確認	32
1.1 本文の目的	5	7.1 接続要件	33
1.2 シンボル	5	7.1.1 端子の割当て	33
1.2.1 安全シンボル	5	7.1.2 ケーブル仕様	34
1.2.2 電気シンボル	5	7.1.3 機器プラグ	34
1.2.3 工具シンボル	5	7.1.4 電源電圧	35
1.2.4 特定の情報や図に関するシンボル	6	7.1.5 過電圧保護	35
1.3 略語リスト	6	7.2 機器の接続	36
1.4 関連資料	7	7.2.1 カバーを開ける	36
1.5 登録商標	8	7.2.2 接続	36
2 安全上の基本注意事項	9	7.2.3 差込式スプリング端子	37
2.1 要員の要件	9	7.2.4 端子接続部のカバーを閉じる	37
2.2 指定用途	9	7.3 配線状況の確認	37
2.3 労働安全	9	8 操作オプション	39
2.4 操作上の安全性	10	8.1 操作オプションの概要	39
2.5 製品の安全性	10	8.1.1 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス	39
2.5.1 CE マーク	10	8.1.2 操作ツールによる操作メニューへのアクセス	40
2.5.2 EAC 適合性	10	8.2 操作メニューの構成と機能	41
3 製品説明	11	8.2.1 操作メニューの構成	41
3.1 製品構成	11	8.2.2 ユーザーの役割と関連するアクセス権	42
3.1.1 Levelflex FMP50	11	8.2.3 データアクセス - セキュリティ	43
3.1.2 電子部ハウジング	12	8.3 表示部および操作モジュール	47
4 受入検査および製品識別表示	13	8.3.1 表示形式	47
4.1 納品内容確認	13	8.3.2 操作部	49
4.2 製品識別表示	13	8.3.3 数字とテキストの入力	50
4.2.1 銘板	13	8.3.4 コンテキストメニューを開く	52
4.2.2 製造者所在地	13	8.3.5 表示部および操作モジュール上の反射波形表示	53
5 保管、輸送	14	9 システム統合	54
5.1 保管温度	14	9.1 デバイスマスターファイル (GSD) の概要	54
5.2 測定点への輸送	14	9.2 機器アドレスの設定	54
6 設置	15	9.2.1 ハードウェアのアドレス指定	54
6.1 取付要件	15	9.2.2 ソフトウェアのアドレス指定	54
6.1.1 適切な取付位置	15	10 ウィザードを使用した設定	56
6.1.2 制限された条件下での取付け	16	11 操作メニューを使用した設定	57
6.1.3 プローブの機械的負荷に関する注意事項	17	11.1 設置確認および機能チェック	57
6.1.4 プロセス接続に関する情報	18	11.2 操作言語の設定	57
6.1.5 プローブの固定	20	11.3 レベル測定の設定	58
6.1.6 特別な設置状況	21	11.4 基準エコーバーの記録	59
6.2 機器の取付け	26	11.5 現場表示器の設定	59
6.2.1 ツールリスト	26	11.5.1 レベル測定用の現場表示器の初期設定	59
6.2.2 プローブの切断	26	11.5.2 現場表示器の調整	60
6.2.3 機器の取付け	28	11.6 設定管理	60
6.2.4 「センサ、分離型」バージョンの取付け	29		
6.2.5 変換器ハウジングの回転	31		
6.2.6 表示部の回転	31		

11.7 不正アクセスからの設定の保護	60	16.3.2 「Analog input 1~6」サブメニュー	104
12 診断およびトラブルシューティング	61	16.3.3 「高度な設定」サブメニュー	106
12.1 一般トラブルシューティング	61	16.4 「診断」メニュー	150
12.1.1 一般エラー	61	16.4.1 「診断リスト」サブメニュー	152
12.1.2 パラメータ設定エラー	61	16.4.2 「イベントログブック」サブメニ	
12.2 現場表示器の診断情報	62	ユ	153
12.2.1 診断メッセージ	62	16.4.3 「機器情報」サブメニュー	154
12.2.2 対処法の呼び出し	64	16.4.4 「測定値」サブメニュー	156
12.3 操作ツール上の診断イベント	64	16.4.5 「Analog input 1~6」サブメニュー	158
12.4 診断リスト	66	16.4.6 「データのログ」サブメニュー ...	160
12.5 診断イベントのリスト	67	16.4.7 「シミュレーション」サブメニュー	163
12.6 イベントログブック	69	16.4.8 「機器チェック」サブメニュー ...	167
12.6.1 イベント履歴	69	16.4.9 「Heartbeat」サブメニュー	169
12.6.2 イベントログブックのフィルタ			
処理	69		
12.6.3 情報イベントの概要	69		
12.7 ファームウェアの履歴	70		
13 メンテナンス	71	索引	170
13.1 外部洗浄	71		
13.2 一般的な洗浄方法	71		
14 修理	72		
14.1 一般情報	72		
14.1.1 修理コンセプト	72		
14.1.2 防爆認定機器の修理	72		
14.1.3 電子モジュールの交換	72		
14.1.4 機器の交換	72		
14.2 スペアパーツ	73		
14.3 返却	73		
14.4 廃棄	73		
15 アクセサリ	74		
15.1 機器固有のアクセサリ	74		
15.1.1 日除けカバー	74		
15.1.2 電子部ハウジングの取付プラケ			
ット	75		
15.1.3 取付キット（絶縁）	76		
15.1.4 センタリングスター	77		
15.1.5 リモートディスプレイ FHX50	78		
15.1.6 過電圧保護	78		
15.1.7 HART 機器用の Bluetooth モジュー			
ル BT10	79		
15.2 通信関連のアクセサリ	80		
15.3 サービス関連のアクセサリ	80		
15.4 システムコンポーネント	81		
15.4.1 Memograph M RSG45	81		
16 操作メニュー	82		
16.1 操作メニューの概要（表示モジュール） ...	82		
16.2 操作メニューの概要（操作ツール）	89		
16.3 「設定」メニュー	96		
16.3.1 「マッピング」 ウィザード	103		

1 本説明書について

1.1 本文の目的

本取扱説明書には、機器のライフサイクルの各段階（製品識別表示、納品内容確認、保管、設置、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。

1.2 シンボル

1.2.1 安全シンボル

▲危険

危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

▲警告

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡、大けが、爆発、火災を引き起こす恐れがあります。

▲注意

潜在的に危険な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、軽傷または中程度のけがを負う恐れがあります。


注記

潜在的に有害な状況を警告するシンボルです。この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品や周囲のものを破損する恐れがあります。


1.2.2 電気シンボル

シンボル	意味
---	直流電流
～	交流電流
∽	直流/交流電流
⊥	接地端子 オペレータを保護するために、接地システムを使用して接地された接地端子
⊕	保護接地 (PE) その他の接続を行う前に接地端子の接地接続が必要です。 接地端子は機器の内側と外側にあります。 <ul style="list-style-type: none">■ 内側の接地端子：保護接地と電源を接続します。■ 外側の接地端子：機器とプラントの接地システムを接続します。

1.2.3 工具シンボル



プラスドライバ



マイナスドライバ



Torx ドライバ



六角レンチ



スパナ

1.2.4 特定の情報や図に関するシンボル

使用可

許可された手順、プロセス、動作

推奨

推奨の手順、プロセス、動作

使用不可

禁止された手順、プロセス、動作

ヒント

追加情報を示します。



資料参照



図参照



注意すべき注記または個々のステップ[†]

1, 2, 3,

一連のステップ[†]



操作・設定の結果



目視確認



操作ツールによる操作



書き込み保護パラメータ

1, 2, 3, ...

項目番号

A, B, C, ...

図

→ 安全上の注意事項

関連する取扱説明書に記載された安全上の注意事項に注意してください。

接続ケーブルの温度耐性

接続ケーブルの温度耐性の最小値を指定します。

1.3 略語リスト

BA

資料『取扱説明書』

KA

資料『簡易取扱説明書』

TI

資料『技術仕様書』

SD

資料『個別説明書』

XA

資料『安全上の注意事項』

PN

定格圧力

MWP

最高動作圧力

MWP は銘板に記載されています。

ToF

Time of Flight (飛行伝播時間)

 ϵ_r (Dk)

比誘電率

PLC

プログラマブルロジックコントローラ (PLC)

CDI

サービスインターフェース

BD

不感知距離 : BD の範囲内では信号が解析されません。

PLC

プログラマブルロジックコントローラ (PLC)

CDI

サービスインターフェース

PFS

パルス周波数ステータス (スイッチ出力)

1.4 関連資料

 関連する技術資料の概要については、以下を参照してください。

- デバイスピューワー (www.endress.com/deviceviewer) : 銘板のシリアル番号を入力します。
- Endress+Hauser Operations アプリ : 銘板のシリアル番号を入力するか、銘板のマトリクスコードをスキャンしてください。

ご注文の機器バージョンに応じて、以下の関連資料が用意されています。

資料タイプ	資料の目的および内容
技術仕様書 (TI)	機器の計画支援 本資料には、機器に関するすべての技術データが記載されており、本機器用に注文可能なアクセサリやその他の製品の概要が示されています。
簡易取扱説明書 (KA)	初回の測定を迅速に行うための手引き 簡易取扱説明書には、受入検査から初期調整までに必要なすべての情報が記載されています。
取扱説明書 (BA)	参考資料 取扱説明書には、機器ライフサイクルの各種段階（製品の識別、受入検査、保管、取付け、接続、操作、設定からトラブルシューティング、メンテナンス、廃棄まで）において必要とされるあらゆる情報が記載されています。
機能説明書 (GP)	使用するパラメータの参考資料 この資料には、各パラメータの詳細な説明が記載されています。本説明書は、全ライフサイクルにわたって本機器を使用し、特定の設定を行う人のために用意されたものです。

資料タイプ	資料の目的および内容
安全上の注意事項 (XA)	各種認定に応じて、危険場所で電気機器を使用するための安全上の注意事項も機器に付属します。安全上の注意事項は取扱説明書の付随資料です。  機器に対応する安全上の注意事項 (XA) の情報が銘板に明記されています。
機器固有の補足資料 (SD/FY)	関連する補足資料に記載される指示を常に厳守してください。補足資料は、機器資料に付随するものです。

1.5 登録商標

PROFIBUS®

PROFIBUS および関連する商標（協会商標、技術商標、認証商標およびPI商標による認定）は PROFIBUS User Organization e.V. (PROFIBUS ユーザー組織), Karlsruhe - Germany の登録商標です。

Bluetooth®

Bluetooth® の文字商標とロゴは Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、Endress+Hauser は許可を受けてこのマークを使用しています。その他の商標や商品名は、その所有者に帰属します。

Apple®

Apple、Apple ロゴ、iPhone、iPod touch は、米国その他各国で登録された Apple Inc. の商標です。App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

Android®

Android、Google Play、Google Play ロゴは Google Inc. の登録商標です。

KALREZ®、VITON®

DuPont Performance Elastomers L.L.C., Wilmington, DE USA の登録商標です。

TEFLON®

E.I. DuPont de Nemours & Co., Wilmington, USA の登録商標です。

TRI-CLAMP®

Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA の登録商標です。

2 安全上の基本注意事項

2.1 要員の要件

設置、設定、診断、およびメンテナンスを実施する要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 訓練を受けて、当該任務および作業に関する資格を取得した専門作業員であること。
- ▶ 施設責任者の許可を得ていること。
- ▶ 各地域/各国の法規を熟知していること。
- ▶ 作業を開始する前に、取扱説明書、補足資料、ならびに証明書（用途に応じて異なります）の説明を読み、内容を理解しておくこと。
- ▶ 指示に従い、基本条件を遵守すること。

オペレータ要員は、以下の要件を満たさなければなりません。

- ▶ 施設責任者からその作業に必要な訓練および許可を得ていること。
- ▶ 本資料の説明に従うこと。

2.2 指定用途

アプリケーションおよび測定物

本書で説明する計測機器は、液体のレベル測定にのみ使用することを目的としたものです。ご注文の機器バージョンに応じて、本計測機器は爆発性、可燃性、毒性、酸化性の測定物も測定できます。

「技術データ」に明記されたリミット値および取扱説明書やその他の関連文書に記載された条件を遵守した場合に、計測機器を以下の測定にのみ使用できます。

- ▶ プロセス変数（測定値）：レベル
- ▶ プロセス変数（計算可能）：任意形状の容器内の体積または質量（リニアライゼーション機能によりレベルから計算）

稼働時間中、計測機器が適切な条件下にあるよう、次の点に注意してください。

- ▶ 本計測機器は、接液部材質の耐食性を十分に確保できる測定物の測定にのみ使用してください。
- ▶ 「技術データ」のリミット値に従ってください。

不適切な用途

不適切なあるいは指定用途以外での使用に起因する損傷については、製造者は責任を負いません。

不明な場合の確認：

- ▶ 特殊な液体および洗浄液に関して、Endress+Hauser では接液部材質の耐食性確認のサポートを提供いたしますが、保証や責任は負いかねます。

残存リスク

電子回路部での発熱に加えてプロセスからの伝熱により、電子回路部ハウジングとその中に格納されているアセンブリ（表示モジュール、メイン電子モジュール、I/O 電子モジュールなど）の温度が 80 °C (176 °F) まで上昇する可能性があります。運転中に、センサが測定物の温度に近い温度に達する可能性があります。

表面に接触すると火傷を負う危険があります。

- ▶ 流体温度が高い場合は、接触しないように保護対策を講じて、やけどを防止してください。

2.3 労働安全

機器で作業する場合：

- ▶ 各国の規制に従って、必要な個人用保護具を着用してください。

2.4 操作上の安全性

けがに注意！

- ▶ 適切な技術的条件下でエラーや故障がない場合にのみ、機器を操作してください。
- ▶ 事業者には、機器が正常に機能する状態を確保する責任があります。

機器の改造

無許可での機器の改造は、予測不可能な危険が生じる可能性があるため禁止されています。

- ▶ 変更が必要な場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

修理

操作上の安全性と信頼性を保証するために、以下の点にご注意ください。

- ▶ 機器の修理は、明確に許可された場合にのみ実施してください。
- ▶ 電気機器の修理に関する各国の規定を遵守してください。
- ▶ 弊社純正スペアパーツおよびアクセサリのみを使用してください。

危険場所

危険場所（例：防爆、圧力容器安全）で機器を使用する場合に、要員やプラントが危険にさらされないよう、以下の点にご注意ください。

- ▶ 注文した機器が危険場所仕様になっていることを銘板で確認してください。
- ▶ 本書に付随する別冊の補足資料の記載事項にご注意ください。

2.5 製品の安全性

本計測機器は、最新の安全要件に適合するように GEP (Good Engineering Practice) に従って設計され、テストされて安全に操作できる状態で工場から出荷されます。本機器は一般的な安全基準および法的要件を満たしています。

注記

湿潤環境下で機器を開けると保護等級が無効になります。

- ▶ 湿潤環境下で機器を開けると、銘板に示された保護等級の有効性が失われます。これは、機器の安全な操作を妨げる可能性もあります。

2.5.1 CE マーク

本計測システムは、適用される EU 指令の法的要件を満たしています。これについては、適用される規格とともに EU 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、CE マークを付けることにより保証いたします。

2.5.2 EAC 適合性


本計測システムは、適用される EAC ガイドラインの法的要件を満たしています。これらの要求事項は、適用される規格とともに EAC 適合宣言に明記されています。

Endress+Hauser は本製品が試験に合格したことを、EAC マークを付けることにより保証いたします。

3 製品説明

3.1 製品構成

3.1.1 Levelflex FMP50

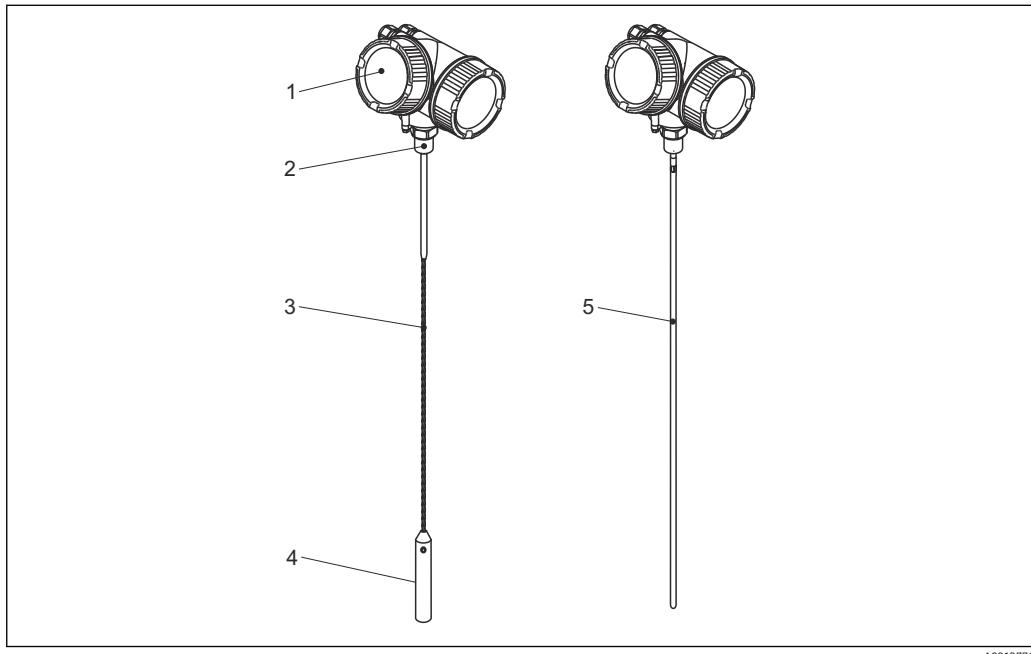

A0013771

図 1 Levelflex の構造

- 1 電子部ハウジング
- 2 プロセス接続（ネジ）
- 3 ローププローブ
- 4 プローブ終端ウェイト
- 5 ロッドプローブ

3.1.2 電子部ハウジング


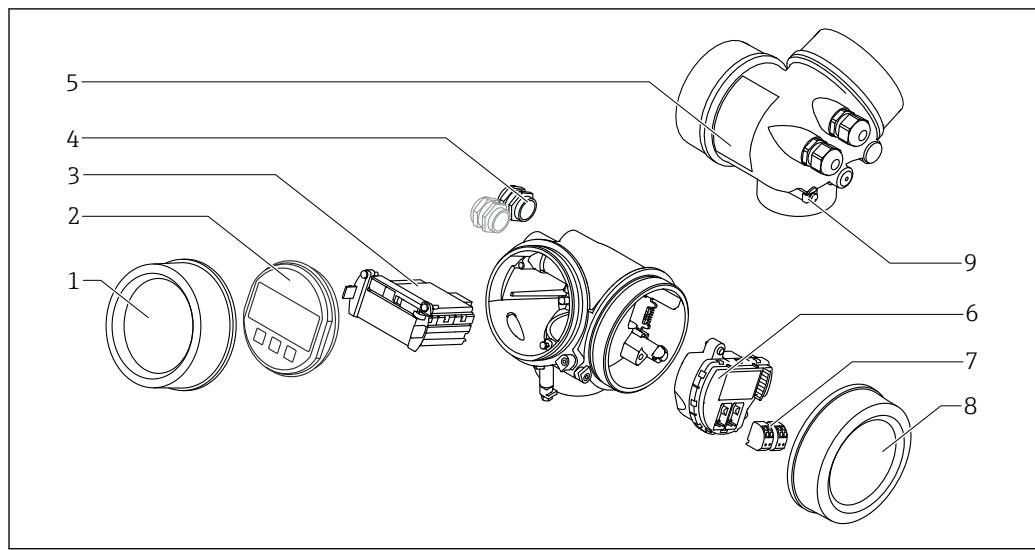


図 2 電子回路部ハウジングの構成

- 1 表示部のカバー
- 2 表示モジュール
- 3 メイン電子モジュール
- 4 ケーブルグランド (機器のバージョンに応じて 1 または 2)
- 5 銘板
- 6 I/O 電子モジュール
- 7 端子 (ばね荷重端子、取外可能)
- 8 端子部カバー
- 9 接地端子

4 受入検査および製品識別表示

4.1 納品内容確認

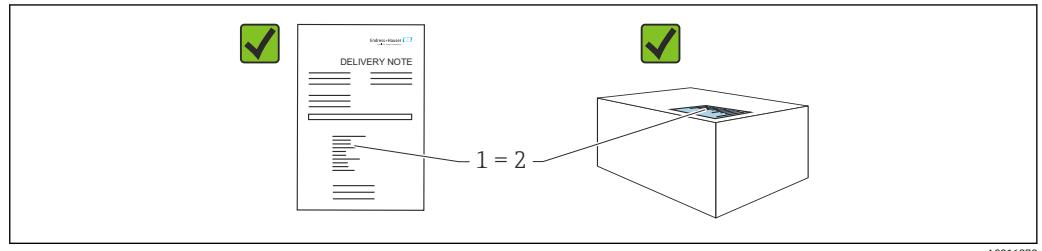

A0016870

納品内容確認に際して、以下の点をチェックしてください。

- 発送書類のオーダーコード (1) と製品ステッカーのオーダーコード (2) が一致するか？
 - 納入品に損傷がないか？
 - 銘板のデータがご注文の仕様および発送書類と一致しているか？
 - ドキュメントはあるか？
 - 必要に応じて（銘板を参照）：安全上の注意事項（XA）が提供されているか？
- i** 1つでも条件が満たされていない場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。

4.2 製品識別表示

機器を識別するには以下の方法があります。

- 銘板の仕様
- 納品書に記載された拡張オーダーコード（機器仕様コードの明細付き）
 - ▶ デバイスピューワー (www.endress.com/deviceviewer) : 銘板のシリアル番号を入力します。
 - ↳ 機器に関するすべての情報が表示されます。
 - ▶ Endress+Hauser Operations アプリ : 銘板のシリアル番号を手動入力するか、銘板の2Dマトリクスコードをスキャンしてください。
 - ↳ 機器に関するすべての情報が表示されます。

4.2.1 銘板

法律で定められた記載情報および機器の関連情報は銘板に明記されています。以下に例を示します。

- 製造者識別
- オーダー番号、拡張オーダーコード、シリアル番号
- 技術データ、保護等級
- フームウェアバージョン、ハードウェアバージョン
- 認定関連情報、安全上の注意事項（XA）参照
- データマトリクスコード（機器に関する情報）

4.2.2 製造者所在地

Endress+Hauser SE+Co. KG

Hauptstraße 1

79689 Maulburg, Germany

製造場所：銘板を参照してください。

5 保管、輸送

5.1 保管温度

- 許容保管温度 : -40～+80 °C (-40～+176 °F)
- 納入時の梱包材をご利用ください。


5.2 測定点への輸送

⚠️ 警告

ハウジングまたはプローブが損傷する、あるいは、折れる恐れがあります。

けがに注意！

- ▶ 計測機器を測定点に搬送する場合は、納入時の梱包材を使用するか、プロセス接続部を持ってください。
- ▶ 吊上装置（吊り帶、アイボルトなど）は必ずプロセス接続部に固定し、絶対に電子部ハウジングまたはプローブで持ち上げないでください。機器が意図せずに傾いたり、滑ったりしないよう、機器の重心に注意してください。
- ▶ 18 kg (39.6 lbs) 以上の機器については、安全上の注意事項および輸送条件に従ってください (IEC 61010)。

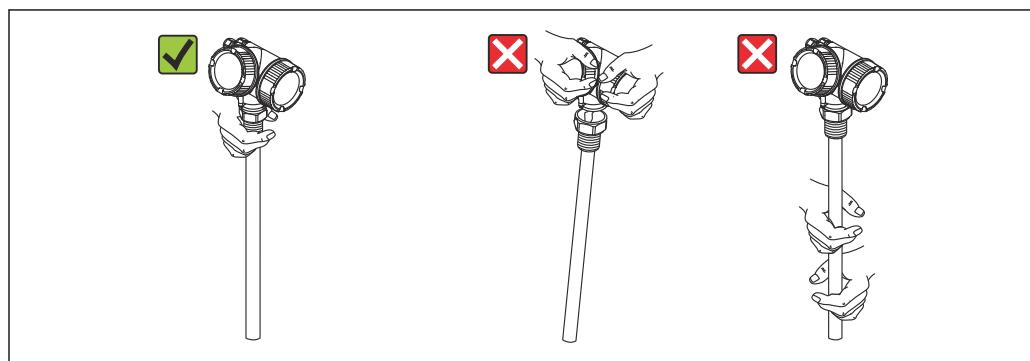

A0014264

6 設置

6.1 取付要件

6.1.1 適切な取付位置

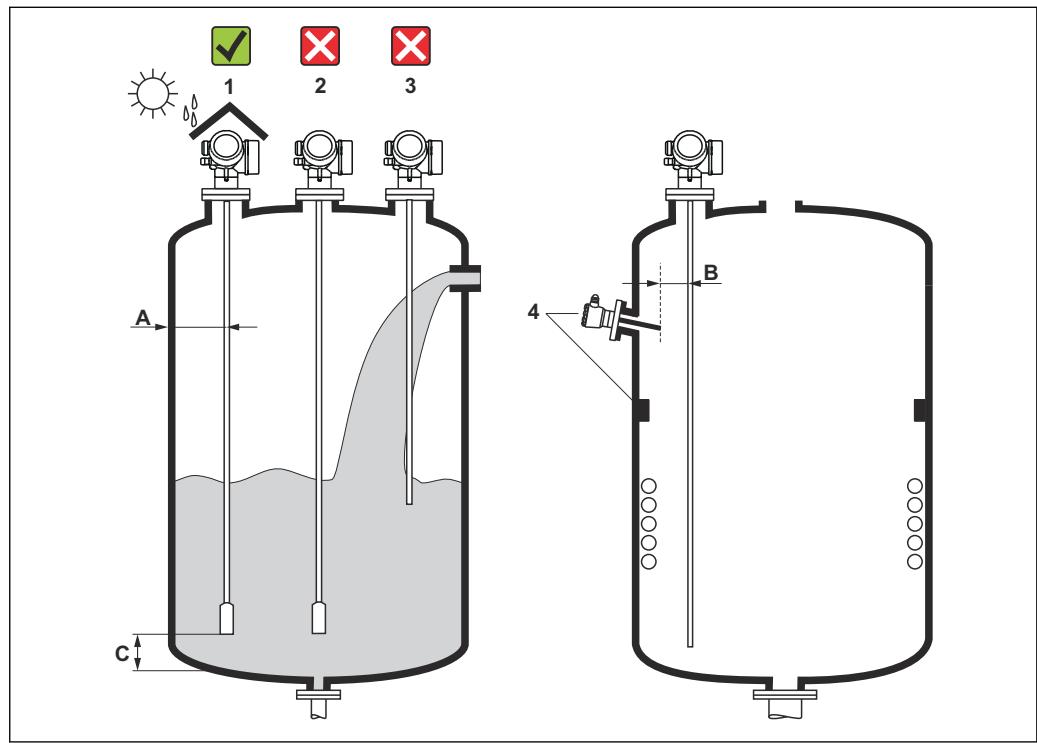


図 3 取付け位置

取付間隔に関する要件

- タンク壁とロッド/ローププローブとの距離 (A) :
 - 平らな金属壁の場合 : 50 mm (2 in) 以上
 - プラスチック壁の場合 : タンク外側の金属部品から 300 mm (12 in) 以上
 - コンクリート壁の場合 : 500 mm (20 in) 以上。そうでない場合は、測定範囲が減少する可能性があります。
- ロッドプローブと内部設置物 (3) との距離 (B) : 300 mm (12 in) 以上
- 複数の Levelflex を使用する場合 :
 - センサ軸間の最小距離は 100 mm (3.94 in) です。
- プローブ終端とタンクの底からの距離 (C) :
 - ローププローブ : 150 mm (6 in) 以上
 - ロッドプローブ : 10 mm (0.4 in) 以上

その他の取付要件

- 屋外に設置する場合は、厳しい気象条件から機器を保護するために日除けカバー（1）を使用できます。
- 金属タンクに設置する場合は、不要反射が強くなるため、プローブはタンク中心（2）に取り付けないことを推奨します。
どうしても中心の取付位置が避けられない場合は、機器の設定後に不要反射の抑制（マッピング）を実施してください。
- 投入時に幕が形成される位置（3）にはプローブを取り付けないでください。
- 設置時や運転中にローププローブが折れ曲がらないように（例：測定物がサイロ壁に向かって移動した結果）、適切な取付位置を選定してください。


i 吊り下げ式のローププローブの場合（プローブ終端が底に固定されていない）、ローププローブと内部設置物の距離は、測定物が動くことで変化する可能性があるため、300 mm (12 in) 以下にできません。測定物の比誘電率 $\epsilon_r = 1.8$ 以上であれば、プローブのウェイトとタンクの円錐部が接触することがあっても測定には影響しません。

i ハウジングをくぼみ（コンクリート製の天井など）に取り付ける場合は、端子部/表示部カバーと壁の間に 100 mm (4 in) 以上の距離を確保してください。そうでない場合は、設置後に端子部/表示部にアクセスできなくなります。

6.1.2 制限された条件下での取付け

分離型プローブの取付け

分離型プローブの機器バージョンは、取付けスペースが制限されるアプリケーションに最適です。この場合、電子部ハウジングはプローブとは別の位置に取り付けられます。

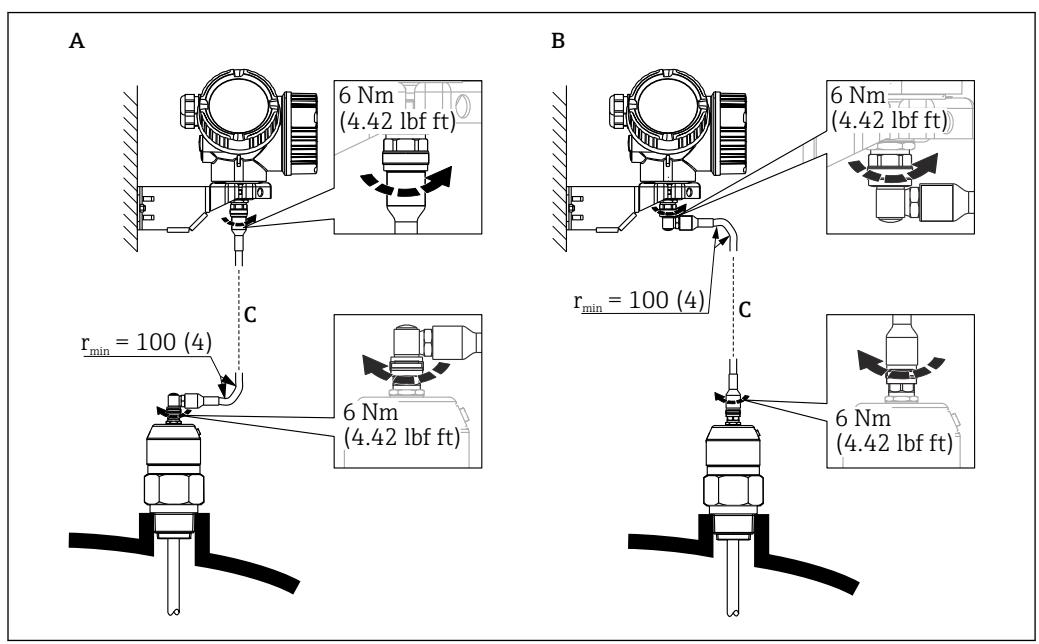

A プローブ側に角度付きプラグ
 B 電子部ハウジング側に角度付きプラグ
 C 注文したリモートケーブルの長さ

- 製品構成、仕様コード 600 「プローブ型式」：
 - バージョン MB 「分離型センサ、3 m ケーブル」
 - バージョン MC 「分離型センサ、6 m ケーブル」
 - バージョン MD 「分離型センサ、9 m ケーブル」
- これらのバージョンには、接続ケーブルが同梱されます。
最小曲げ半径：100 mm (4 inch)
- これらのバージョンには、電子部ハウジング用の取付ブラケットが同梱されます。取付オプション：
 - 壁面取付け
 - DN32～DN50 (1½～2 inch) の柱またはパイプに取付け
- 接続ケーブルには、ストレートプラグおよび角度付きプラグ (90°) 各 1 つが付いています。現場の状況に応じて、角度付きプラグをプローブ側または電子部ハウジング側に接続できます。

i プローブ、電子モジュール、接続ケーブルは相互に互換性があり、共通のシリアル番号が付いています。接続する際には、必ず、シリアル番号が同じ部品同士を接続してください。

6.1.3 プローブの機械的負荷に関する注意事項

ローププローブの許容引張荷重

FMP50


ロープ 4 mm (⅛ in)、SUS 316 相当
許容引張荷重 2 kN

ロッドプローブの横応力（曲げ強度）

FMP50

ロッド 8 mm (⅓ in)、SUS 316L 相当
曲げ強度 10 Nm

流動条件に起因する横荷重（曲げモーメント）

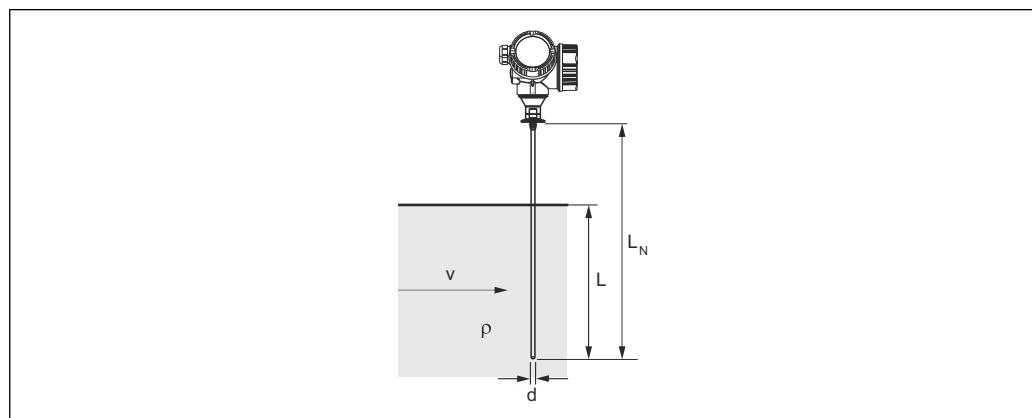

ρ 測定物密度 [kg/m^3]
 v 測定物の流速 [m/s]、ロッドプローブに対して垂直
 d ロッドプローブの直径 [m]
 L レベル [m]
 L_N プローブ長 [m]

プローブに作用する曲げモーメント M の計算式：

$$M = c_w \times \rho / 2 \times v^2 \times d \times L \times (L_N - 0.5 \times L)$$

各項目の説明：

c_w : 摩擦係数


計算例

摩擦係数 c_w 0.9 (乱流 - 高レイノルズ数と仮定)

密度 ρ [kg/m³] 1000 (例: 水)

プローブ直径 [m] 0.008

$L = L_N$ (条件不良)

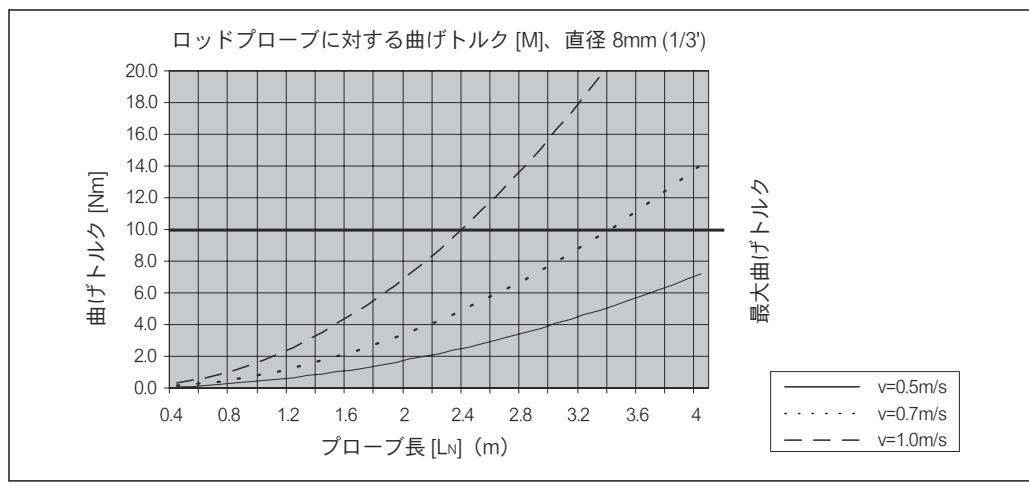


A0014182-JA

6.1.4 プロセス接続に関する情報

i プローブは、ネジ込み接続またはフランジを使用してプロセス接続部に取り付けます。この設置方法でプローブ終端が大きく移動してタンク底面や円錐部に時々接触する恐れがある場合は、プローブ下端を切断して位置を固定する必要があります。

ネジ込み接続

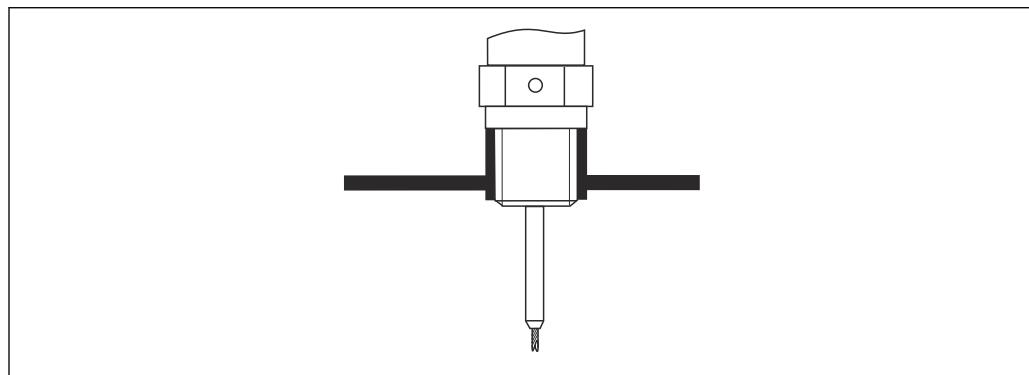

A0015121

図 4 ネジ込み接続による取付け；容器天井と同一平面上

シーリング


ネジおよびシールのタイプは、DIN3852 Part 2、ねじ込みプラグ、Form A に準拠します。

以下のシールリングタイプを使用できます。

ネジ G^{3/4}" 用 : DIN7603 に準拠、寸法 27 mm × 32 mm

用途に対して適切な耐久性のある材質で、この規格に適合する Form A、C、D のシールリングを使用してください。

ノズル取付け

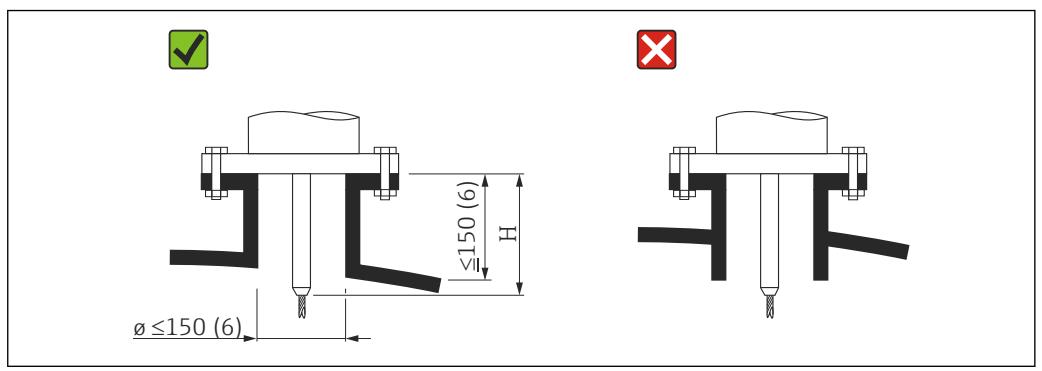


H センタリングロッドまたはローププローブの固い部分の長さ

- 許容されるノズル直径 : $\leq 150 \text{ mm (6 in)}$
これより大口径の場合、近い範囲の測定能力が低下する可能性があります。
大口径のノズルについては、「ノズル $\geq \text{DN}300$ に取付け」セクションを参照してください。
 - 許容されるノズル高さ : $\leq 150 \text{ mm (6 in)}$
これよりノズル高さがある場合、近い範囲の測定能力が低下する可能性があります。
 - リンギング効果を避けるために、ノズル終端をタンク天板と同一平面にする必要があります。
- i** 断熱材付きタンクの場合、凝縮液の形成を防ぐためにノズルも断熱する必要があります。

ノズル $\geq \text{DN}300$ に取付け


300 mm (12 in) 以上のノズルに設置することが避けられない場合は、近い範囲の干渉信号を防ぐため、下図に従って設置してください。

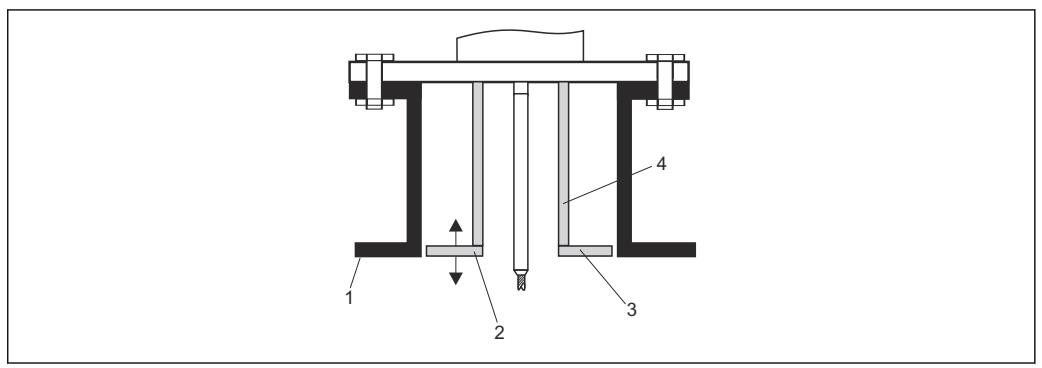

- 1 ノズル下端
- 2 ノズル下端とほぼ同一平面上 ($\pm 50 \text{ mm}$)
- 3 プレート、ノズル $\varnothing 300 \text{ mm (12 in)} = \text{プレート } \varnothing 280 \text{ mm (11 in)}$; ノズル $\varnothing \geq 400 \text{ mm (16 in)} = \text{プレート } \varnothing \geq 350 \text{ mm (14 in)}$
- 4 パイプ $\varnothing 150 \sim 180 \text{ mm}$

6.1.5 プローブの固定

ローププローブの固定

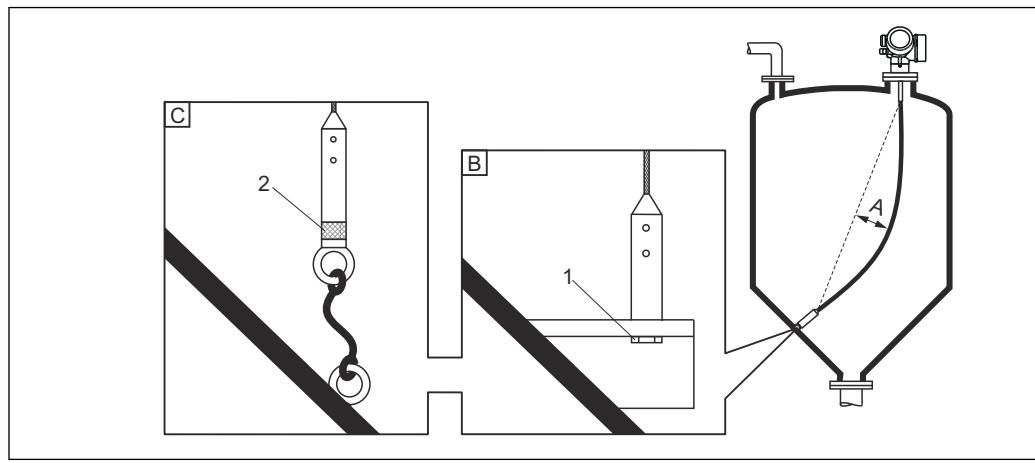


A0012609

- A たるみ : $\geq 10 \text{ mm/m (0.12 in/ft)}$ プローブ長
- B 確実に接地されたプローブ終端
- C 確実に絶縁されたプローブ終端
- 1 プローブウェイトのねじ内の留め具
- 2 絶縁された固定キット

- 次の場合は、ローププローブ終端を固定または下に固定する必要があります。プローブがタンク壁、円錐部、内部設置物/梁、その他の設置部品と一時的に接触する場合
- プローブウェイトには、プローブ終端を固定するためのねじが用意されています。ロープ 4 mm ($\frac{1}{6}$ in)、SUS 316 相当 : M14
- 下に固定する場合は、プローブ終端を確実に接地するか、または確実に絶縁する必要があります。確実に絶縁された接続部でプローブを固定できない場合は、絶縁された固定キットを使用してください。
- プローブ終端を下に固定して接地する場合は、正のプローブ終端信号の検索を有効にする必要があります。そうしないと、自動プローブ長補正が行われません。
ナビゲーション：エキスパート → センサ → EOP 評価 → EOP 検索モード
設定：正の EOP 値 オプション

ロッドプローブの固定

- WHG 認証の場合：プローブ長が 3 m (10 ft) 以上の場合には支持が必要です。
- 一般に、水平方向の流れがある場合（例：攪拌機により）や振動が激しい場合は、ロッドプローブを固定しなければなりません。
- ロッドプローブは、必ずプローブ終端を直接固定してください。

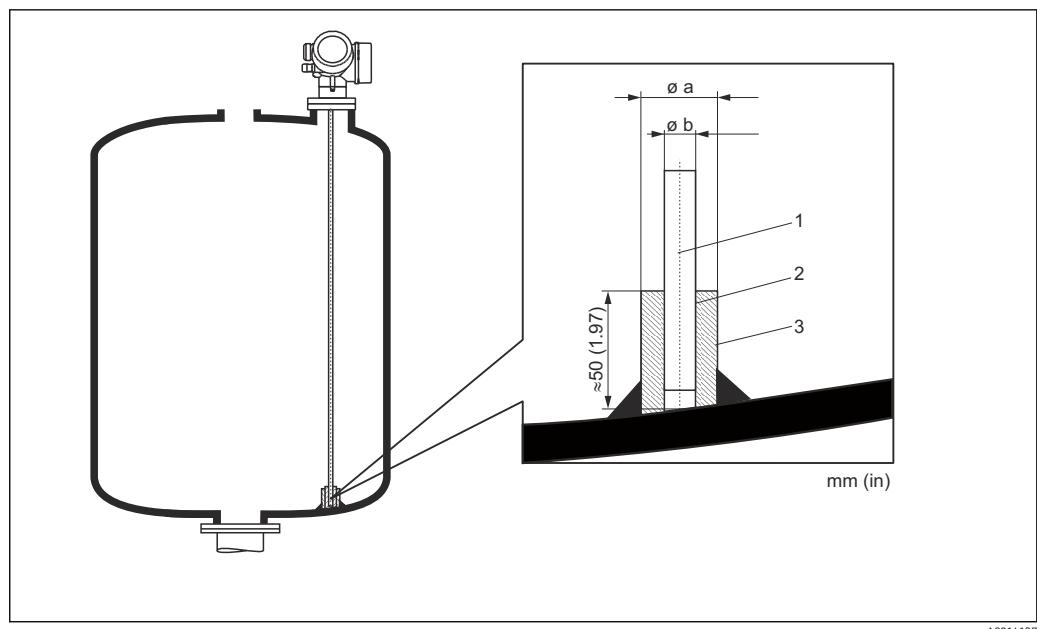

- 1 ロッドプローブ
- 2 スリープとロッドを確実に電気接觸させるため穴径が大きすぎないスリープ
- 3 短い金属パイプ（例：溶接固定）

プローブ Ø8 mm (0.31 in)

- a < Ø14 mm (0.55 in)
- b = Ø8.5 mm (0.34 in)

注記

プローブ終端の接地が不十分だと、正しく測定されない場合があります。

- ▶ スリープとロッドプローブを確実に電気接觸させるため穴径が大きすぎないスリープを使用してください。

注記


溶接によりメイン電子モジュールが損傷する可能性があります。

- ▶ 溶接作業を行う前に：ロッドプローブを接地し、電子モジュールを取り外してください。

6.1.6 特別な設置状況

外筒管および内筒管

- i** 外筒管および内筒管アプリケーションでは、センタリングディスク/スター/ウェイト（アクセサリとして入手可能）の使用を推奨します。
- i** 測定信号は多くのプラスチックを透過するため、プラスチック製の外筒管/内筒管に機器を設置すると、不正確な測定結果がもたらされることがあります。このため、金属製の外筒管/内筒管を使用してください。

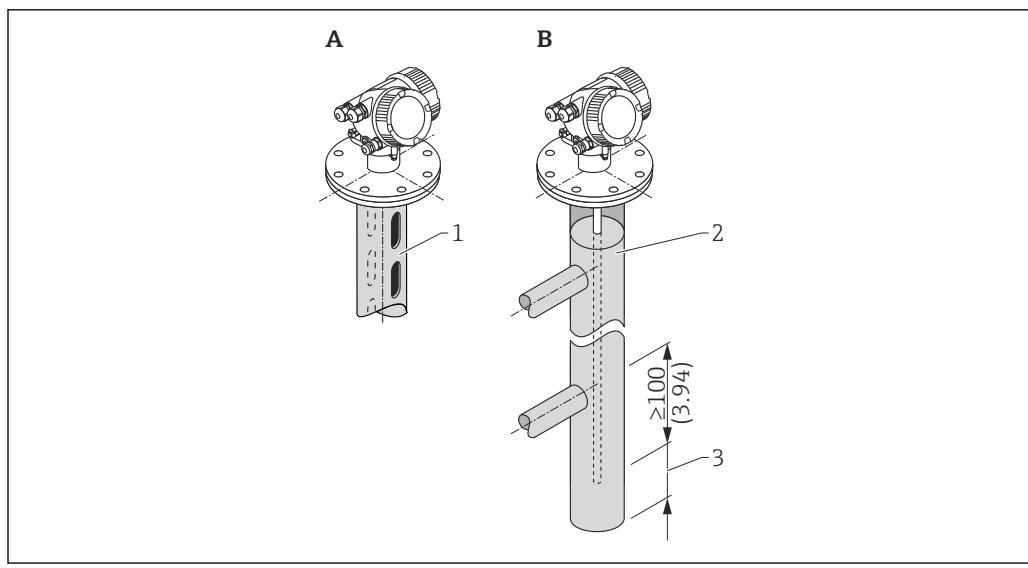

- 1 内筒管に取付け
- 2 外筒管に取付け
- 3 プローブ終端と外筒管の下端との最小距離 10 mm (0.4 in)

- 配管径 : > 40 mm (1.6 in) (ロッドプローブの場合)
- ロッドプローブは、直径 150 mm (6 in) までのパイプに取り付けることができます。これより配管径が大きい場合は、コアキシャルプローブ付きの FMP51 の使用を推奨します。
- 側面の排出口、穴、スロット、溶接部（内側に最大 5 mm (0.2 in) 突き出ている）は、測定に影響しません。
- パイプ直径は変化が生じないようにしてください。
- プローブは下側の排出口よりも 100 mm (4 in) 長くなるようにしてください。
- プローブは、測定範囲内でパイプ壁に接触しないようにしてください。必要に応じて、プローブを支持するか、または張って固定します。すべてのロープローブは、タンク内で張って固定できるように準備されています（アンカ穴付きのプローブウェイト）。


i 凝縮液（水）が形成された外筒管および比誘電率の低い測定物（炭化水素など）の場合：

時間の経過とともに、外筒管は下側の排出口まで凝縮液で満たされます。レベルが低い場合、レベルエコーは凝縮液のエコーによってマスクされます。この範囲では凝縮液のレベルが出力され、これよりレベルが高い場合にのみ正しい値が出力されます。そのため、測定する最低レベルよりも下側の排出口が 100 mm (4 in) 低いことを確認し、下側の排出口下端のレベルに金属製センタリングディスクを取り付けます。

i 断熱材付きタンクの場合、凝縮液の形成を防ぐために外筒管も断熱する必要があります。

**パイプ直径に対するセンタリングディスク/センタリングスター/センタリングウェイ
トの割当て**


地下タンク

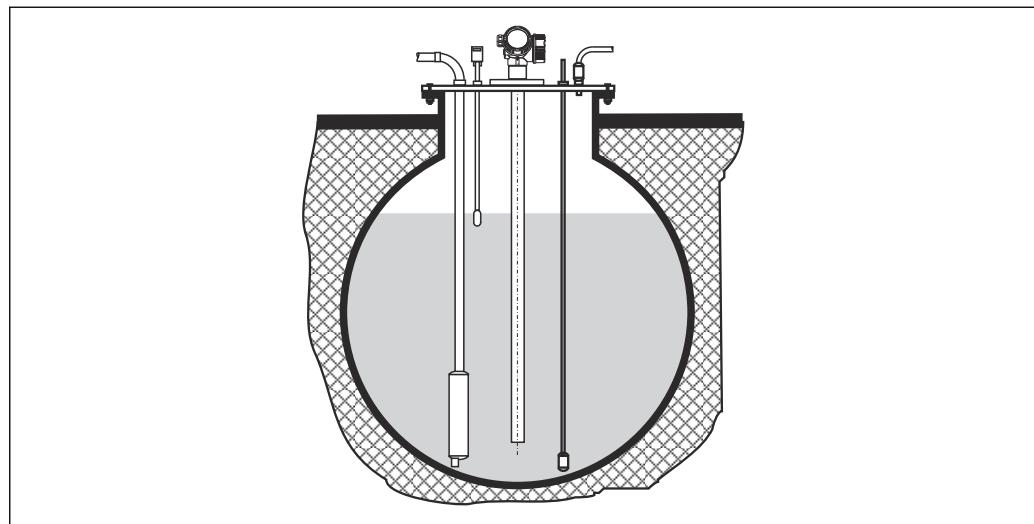

A0014142

大口径のノズルの場合は、ノズル壁での反射を防止するため、コアキシャルプローブ付
きの FMP51 を使用してください。


角度付きの取付け

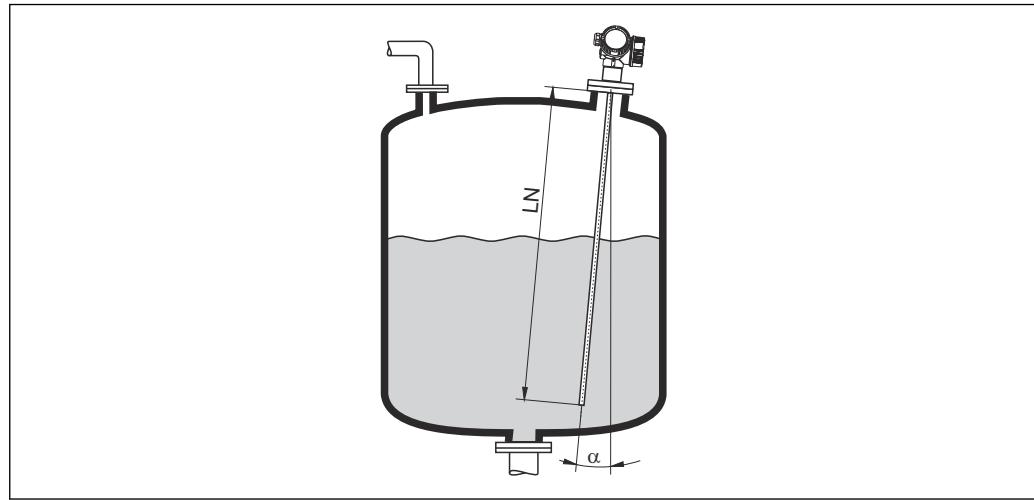

A0014145

- 物理的な理由により、プローブはできるだけ液面と垂直に取り付けてください。
- プローブを斜めに設置する場合は、設置角度に応じてプローブ長を短くする必要があ
ります。
 - $\alpha 5^\circ$: $LN_{max.}$ 4 m (13.1 ft)
 - $\alpha 10^\circ$: $LN_{max.}$ 2 m (6.6 ft)
 - $\alpha 30^\circ$: $LN_{max.}$ 1 m (3.3 ft)

非金属タンク

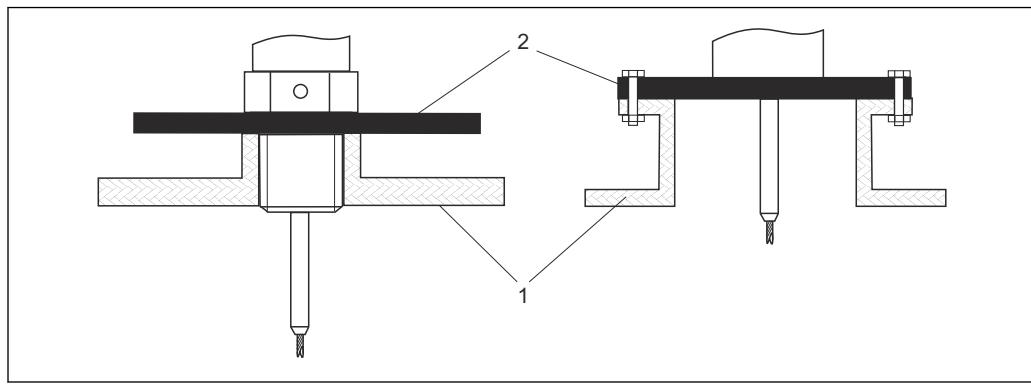


- 1 非金属タンク
2 金属板または金属フランジ

非金属タンクに設置した場合に、最適な測定結果を保証するためには、プロセス接続部で、直径が 200 mm (8 in) 以上の金属板をプローブに対して直角に取り付けます。

プラスチックおよびガラスタンク：プローブを外壁に取付け

プラスチックおよびガラスタンクの場合は、特定の条件下でプローブを外壁に取り付けることも可能です。

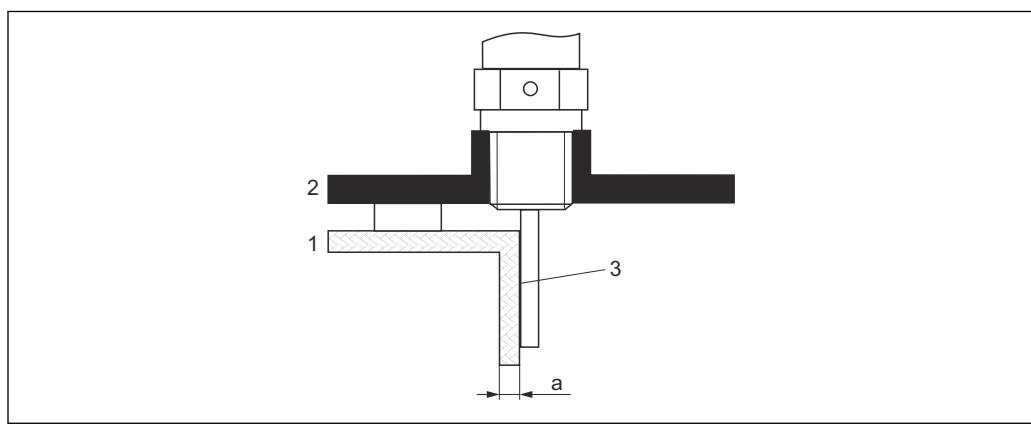

- 1 プラスチックまたはガラスタンク
2 ネジ込みスリープ付き金属板
3 タンク壁とプローブの間に隙間ができるないように注意してください！

要件

- 測定物の比誘電率 : $\epsilon_r > 7$
- 非導電性のタンク壁
- 最大壁厚 (a) :
 - プラスチック : < 15 mm (0.6 in)
 - ガラス : < 10 mm (0.4 in)
- タンクに金属製の補強材が取り付けられていないこと

機器を取り付ける場合、以下の点に注意してください。

- プローブはタンク内壁に直接取り付けます（隙間ができないようにしてください）。
- 干渉から測定を保護するために、直径 200 mm (8 in) 以上のプラスチック製ハーフパイプ、または同等の保護ユニットをプローブに取り付けてください。
- タンク直径が 300 mm (12 in) 未満の場合：
タンクの反対側に、プロセス接続に導電的に接続され、タンク外周の約半分を覆う接地板を取り付けます。
- タンク直径が 300 mm (12 in) 以上の場合：
プロセス接続部で、直径が 200 mm (8 in) 以上の金属板をプローブに対して直角に取り付けます（上記を参照）。

タンク外側に設置した場合の調整

プローブをタンク壁の外側に取り付けると、信号の伝搬速度が低下します。これを補正するには、2つの方法があります。

気相補正ファクタによる補正

誘電性の壁の影響は、誘電性の気相の影響に相当するため、同じ方法で補正できます。補正係数は、実際のプローブ長 LN とタンクが空のときの測定プローブ長の割合で計算されます。

i 機器は、微分曲線でプローブ終端信号の位置を特定します。そのため、測定プローブ長の値はマッピングカーブに左右されます。さらに正確な値を得るためにには、FieldCare の反射波形表示を使用して手動で測定プローブ長を特定することを推奨します。

1. パラメータエキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード
↳ 定数 GPC ファクタ オプションを選択します。
2. パラメータエキスパート → センサ → 気相補正 → 定数 GPC ファクタ
↳ 割合：「(実際のプローブ長) / (測定プローブ長)」を入力します。

校正パラメータによる補正


実際に気相を補正する必要がある場合は、外部取付けの補正用に気相補正機能を使用することはできません。この場合は、校正パラメータ（**空校正** と **満量校正**）を調整する必要があります。そして、実際のプローブ長より大きい値を **実際のプローブ長** パラメータに入力する必要があります。3つの場合すべてで、補正係数は、容器が空のときの測定プローブ長と実際のプローブ長 LN の割合となります。

i 機器は、微分曲線でプローブ終端信号を検索します。そのため、測定プローブ長の値はマッピングカーブに左右されます。さらに正確な値を得るためにには、FieldCare の反射波形表示を使用して手動で測定プローブ長を特定することを推奨します。

1. パラメータ設定 → 空校正
↳ 「(測定プローブ長) / (実際のプローブ長)」係数でパラメータ値を増加させます。
2. パラメータ設定 → 満量校正
↳ 「(測定プローブ長) / (実際のプローブ長)」係数でパラメータ値を増加させます。
3. パラメータ設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → プローブ長の確認
↳ 手動入力 オプションを選択します。
4. パラメータ設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → 実際のプローブ長
↳ 測定プローブ長を入力します。

断熱材付きタンク

i プロセス温度が高い場合は、熱の放射や伝達により電子回路部が過熱しないよう、機器をタンク断熱部（1）に設置してください。断熱材は図の「MAX」と示した位置を超えないようにしてください。

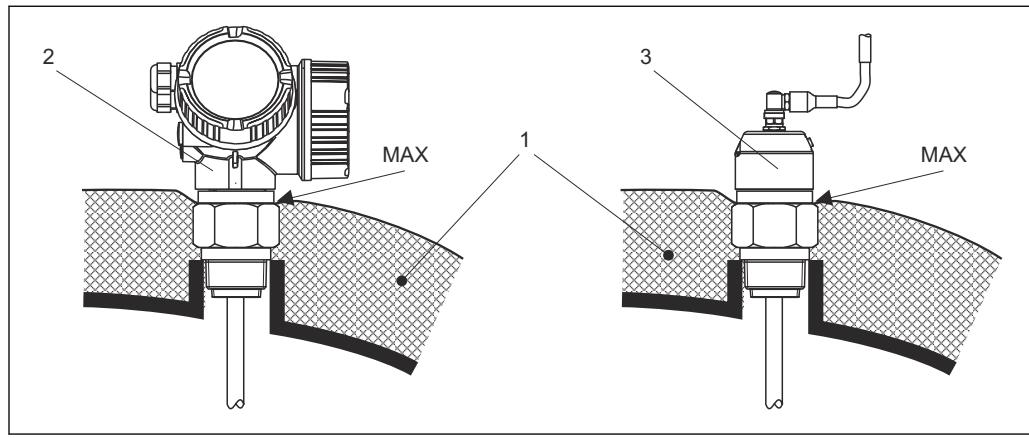


A0014653

図 5 プロセス接続（ネジ）

- 1 タンク断熱材
- 2 一体型機器
- 3 センサ、分離型

6.2 機器の取付け

6.2.1 ツールリスト

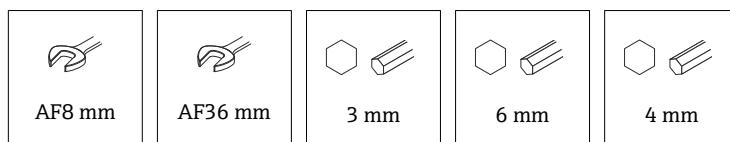

- ローププローブを切断する場合：のこぎりまたはボルトカッターを使用
- ロッドプローブまたはコアキシャルプローブを切断する場合：のこぎりを使用
- フランジおよびその他のプロセス接続の場合：適切な取付工具を使用


6.2.2 プローブの切断

ロッドプローブの切断

容器底面または排出円錐部との距離が 10 mm (0.4 in) 未満の場合、ロッドプローブを切断する必要があります。その場合は、ロッドプローブの下部終端をのこぎりで切断します。

ローププローブの切断

容器底面または排出円錐部との距離が 150 mm (6 in) 未満の場合、ローププローブを切断する必要があります。

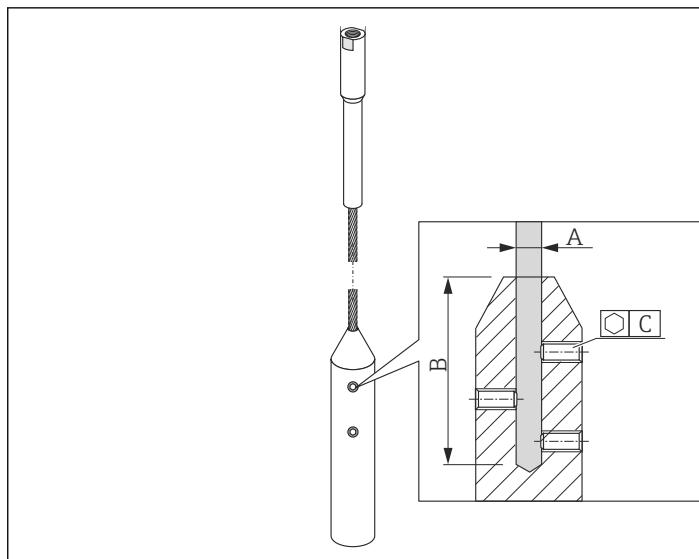

A0021693

ロープ材質 SUS 316 相当

- A :
4 mm (0.16 in)
- B :
40 mm (1.6 in)
- C :
3 mm; 5 Nm (3.69 lbf ft)


1. 六角レンチを使用して、ロープウェイトの止めネジを緩めます。注意：止めネジは、誤って緩まないようにするために、クランプコーティングが施されています。そのため、ネジを緩めるには、より高いトルクが必要です。
2. 緩めたロープをウェイトから取り外します。
3. 新しいロープ長を測ります。
4. ロープの切断する位置に粘着テープを巻き、飛散を防止します。
5. ロープをのこぎりで直角に切断するか、またはボルトカッターで切断します。
6. ロープをウェイトに完全に挿入します。
7. 止めネジを元の位置にねじ込みます。止めネジにはクランプコーティングが施されているため、緩み止め剤を塗布する必要ありません。

新しいプローブ長の入力

プローブの切断後：

1. **プローブ設定** サブメニューに移動し、プローブ長の補正を行います。

2.

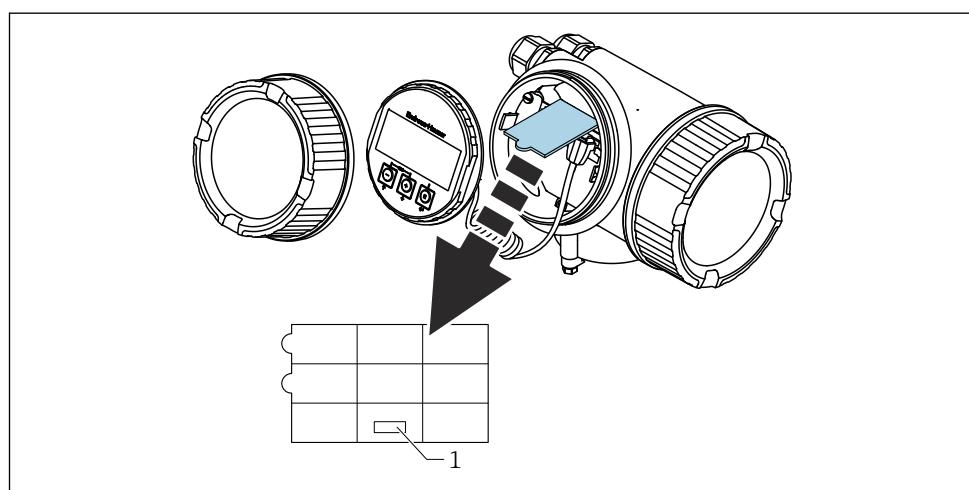


A0014241

1 新しいプローブ長のフィールド

ドキュメンテーションのため：電子部ハウジング内の機器本体ディスプレイでクリックリファレンスガイドを使って新しいプローブ長を入力します。

6.2.3 機器の取付け

ネジ込み接続付き機器の取付け

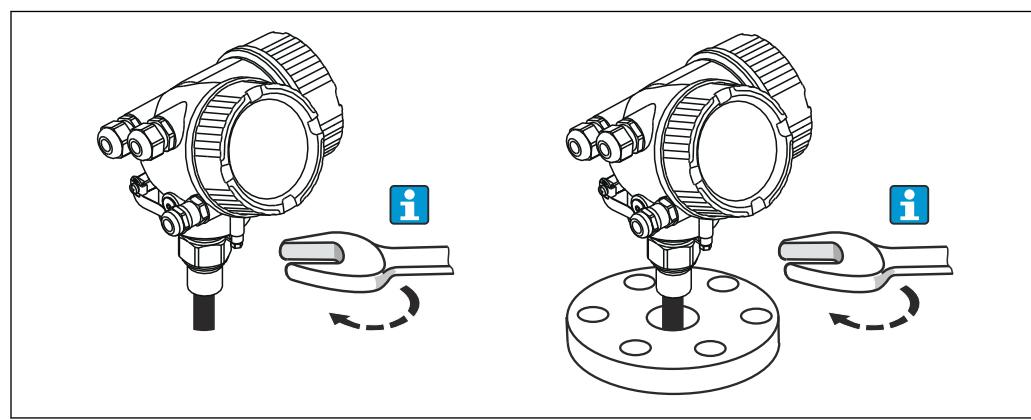

A0012528

ネジ込み接続付きの機器をスリープまたはフランジにねじ込み、スリープ/フランジを介してプロセス容器に固定します。




- ねじ込むときには、六角ボルトのみを回してください。
 - ネジ $\frac{3}{4}$ " : 36 mm
 - ネジ $1\frac{1}{2}$ " : 55 mm
- 最大許容締付けトルク :
 - ネジ $\frac{3}{4}$ " : 45 Nm
 - ネジ $1\frac{1}{2}$ " : 450 Nm
- 付属のアラミド繊維製シールと 4 MPa (580 psi) の圧力を使用する場合の推奨トルク (FMP51 の場合のみ、FMP54 にはシールは付属しません)
 - ネジ $\frac{3}{4}$ " : 25 Nm
 - ネジ $1\frac{1}{2}$ " : 140 Nm
- 金属タンクに設置する場合は、プロセス接続とタンクの間で金属がしっかりと接触していることを確認してください。

ローププローブの取付け

注記

静電気放電により電子モジュールが損傷する可能性があります。

- ▶ ローププローブをタンクへ下ろす前に、ハウジングを接地してください。

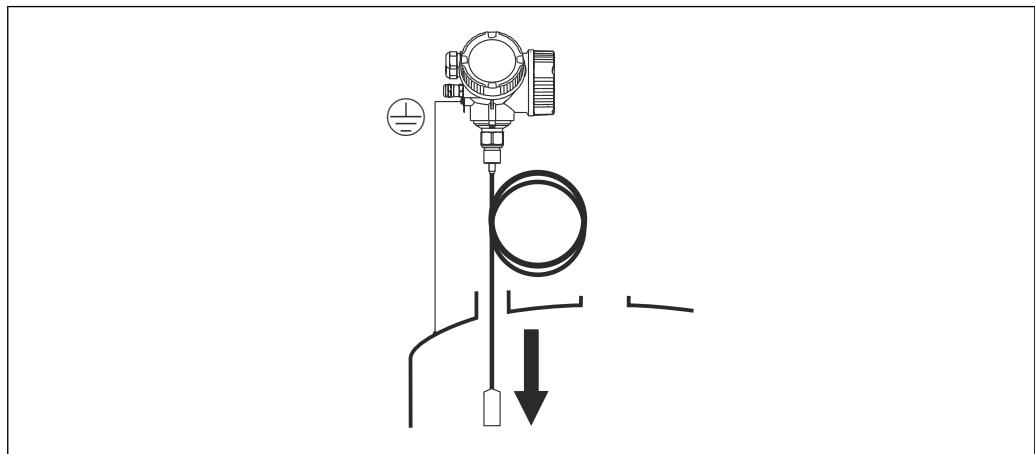

A0012852

ローププローブをタンクへ下ろすときは、以下に注意してください。

- ローププローブをゆっくりと解いてタンクへ慎重に下ろします。
- ロープが折れ曲がらないように注意してください。
- タンクの内部設置物を損傷させる可能性があるため、ウェイトが制御されずに揺れ動くことがないようにしてください。

6.2.4 「センサ、分離型」バージョンの取付け

i このセクションは、「プローブ型式」 = 「センサ、分離型」(仕様コード 600、バージョン MB/MC/MD) バージョンの機器にのみ適用されます。

「プローブ型式」 = 「分離型」バージョンには、以下が同梱されます。

- プロセス接続部付きプローブ
- 電子部ハウジング
- 電子部ハウジングの壁または支柱取付用の取付ブラケット
- 接続ケーブル (注文した長さ)。ケーブルには、ストレートプラグおよび角度付きプラグ (90°) 各 1 つが付いています。現場の状況に応じて、角度付きプラグをプローブ側または電子部ハウジング側に接続できます。

▲ 注意

機械的応力により接続ケーブルのプラグが損傷したり、緩んだりする可能性があります。

- ▶ 接続ケーブルを接続する前に、プローブと電子部ハウジングをしっかりと取り付けてください。
- ▶ 接続ケーブルは機械的応力がかからないように敷設します。最小曲げ半径 : 100 mm (4 in)。
- ▶ ケーブルを接続する場合は、角度付きプラグを接続する前にストレートプラグを接続します。両方のプラグのユニオンナットのトルク : 6 Nm。

i プローブ、電子モジュール、接続ケーブルは相互に互換性があり、共通のシリアル番号が付いています。接続する際には、必ず、シリアル番号が同じ部品同士を接続してください。

強い振動が発生する場合は、プラグインコネクタに緩み止め剤 (例: ロックタイト 243) を使用することも可能です。

電子部ハウジングの取付け

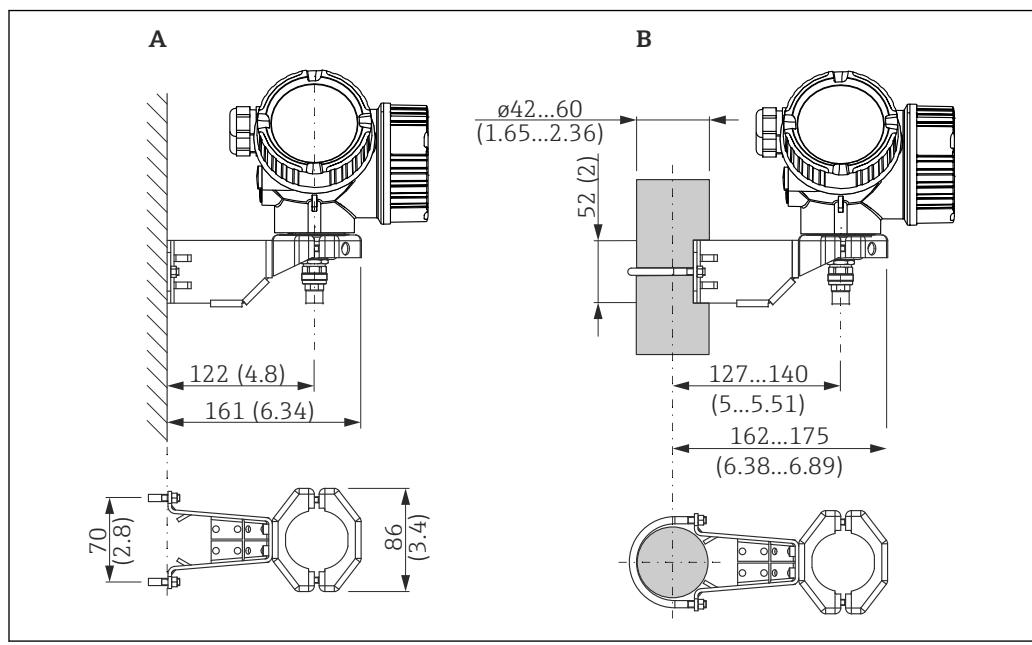


図 6 取付ブラケットを使用した電子部ハウジングの取付け。測定単位 mm (in)

- A 壁面取付け
- B 支柱取付け

接続ケーブルの接続



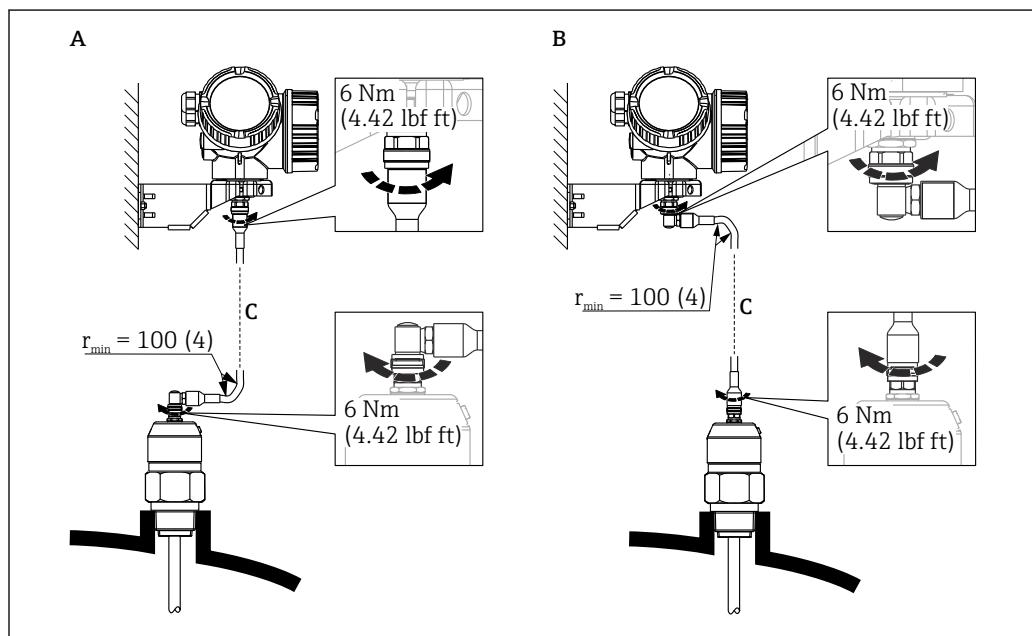


図 7 接続ケーブルの接続。ケーブルは、以下の方法で接続できます。測定単位 mm (in)

- A プローブ側に角度付きプラグ
- B 電子部ハウジング側に角度付きプラグ
- C 注文したリモートケーブルの長さ

6.2.5 変換器ハウジングの回転


端子部や表示モジュールにアクセスしやすくするため、変換器ハウジングを回転させることができます。

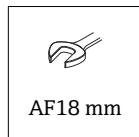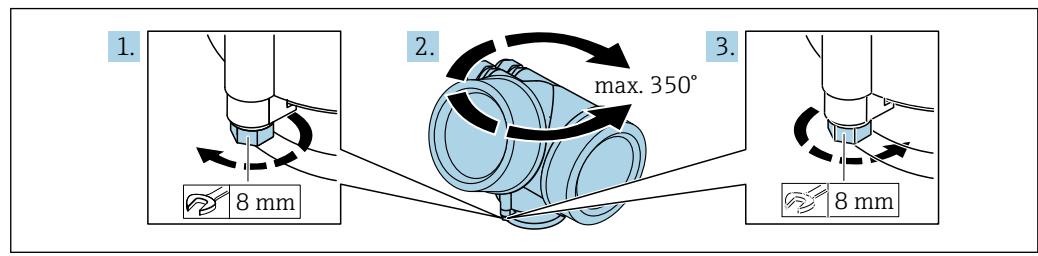

1. オープンエンドスパナを使用して固定ねじを緩めます。
2. ハウジングを必要な方向に回転させます。
3. 固定ねじを締め付けます（プラスチックハウジングの場合：1.5 Nm、アルミニウムまたはステンレスハウジングの場合：2.5 Nm）。


6.2.6 表示部の回転

カバーを開ける

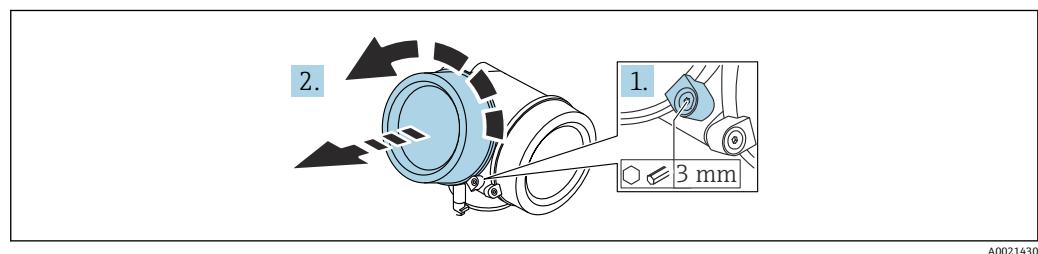


1. 表示部カバーの固定クランプのネジを六角レンチ（3 mm）を使用して緩め、クランプを90°反時計回りに回します。
2. 表示部カバーを外してカバーシールを確認し、必要に応じて交換します。

表示モジュールの回転

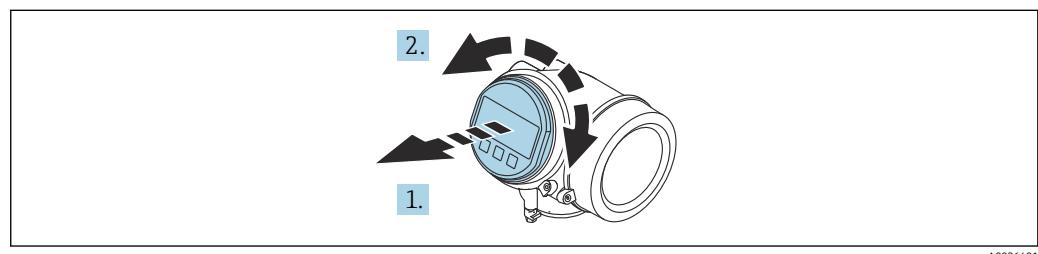

1. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。
2. 表示モジュールを必要な位置に回転させます（両方向に最大8×45°）。
3. ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にコイルケーブルを収納し、表示モジュールを電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。

表示部のカバーを閉じる

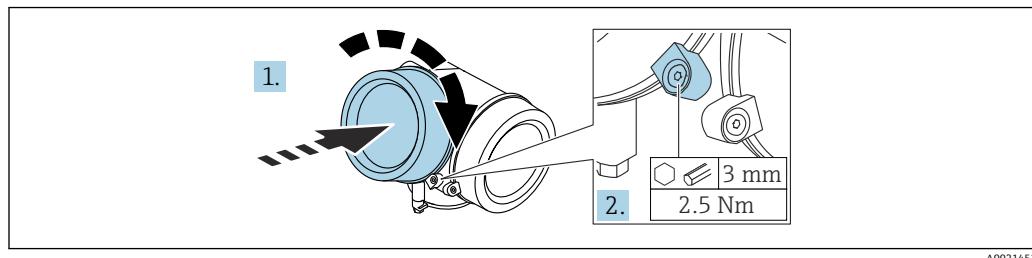

A0021451

1. 表示部のカバーをねじ込みます。
2. 固定クランプを時計回りに 90° 回して、六角レンチ (3 mm) を使用して表示部カバーの固定クランプのネジを 2.5 Nm で締め付けます。

6.3 設置状況の確認


- 機器は損傷していないか（外観検査）？
- 測定点の識別番号とそれに対応する銘板は正しいか（外観検査）？
- 機器が降雨や日光から保護されているか？
- 固定ネジとカバーロックがしっかりと締め付けられているか？
- 機器が測定点の仕様を満たしているか？
例：
 - プロセス温度
 - プロセス圧力
 - 周囲温度
 - 測定範囲

7 電気接続

7.1 接続要件

7.1.1 端子の割当て

端子の割当て、4線式：4~20 mA HART (90~253 V_{AC})

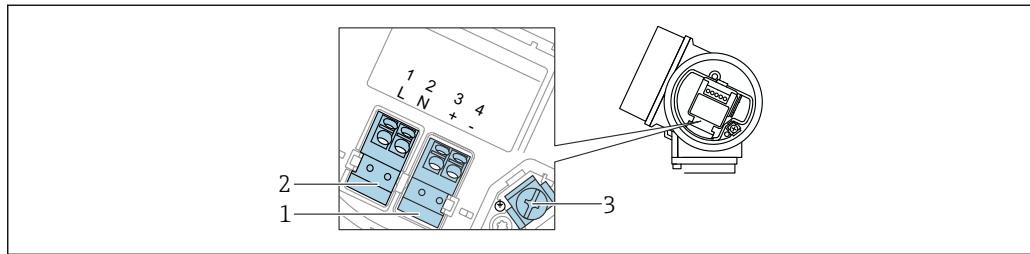

A0036519

図 8 端子の割当て、4線式：4~20 mA HART (90~253 V_{AC})

- 1 4~20 mA HART (アクティブ) 接続：端子 3 および 4
- 2 電源接続：端子 1 および 2
- 3 ケーブルシールド線用端子

▲ 注意

電気的安全性を確保するために：


- ▶ 保護接地接続は外さないでください。
- ▶ 保護接地を外す前に、機器の電源電圧を遮断してください。

i 電源を接続する前に、保護接地を内部の接地端子（3）に接続してください。必要に応じて、アース線を外部接地端子に接続してください。

i 電磁適合性 (EMC) を確保するために：電源ケーブルの保護接地導体のみを介して、機器を接地しないでください。代わりに、機能接地をプロセス接続（フランジまたはネジ込み接続）または外部の接地端子にも接続する必要があります。

i 機器の近くにアクセスしやすい電源スイッチを設置する必要があります。スイッチには機器の開閉器であることを明示してください (61010IEC/)。

端子の割当て PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス

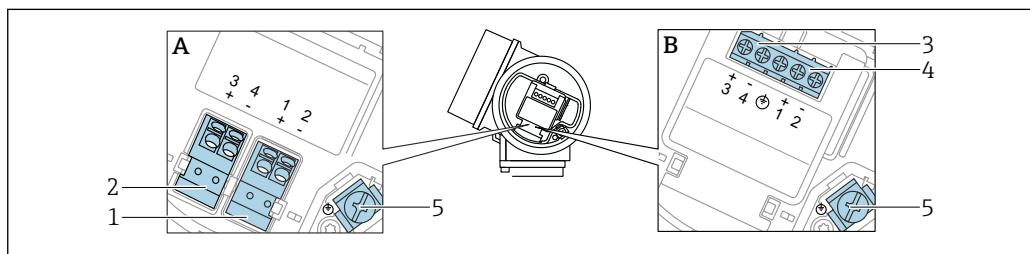

A0036500

図 9 端子の割当て PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス

- | | |
|---|---------------------------------------------------------|
| A | 過電圧保護機能なし |
| B | 過電圧保護機能内蔵 |
| 1 | PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能なし |
| 2 | スイッチ出力（オーブンコレクタ）接続：端子 3 および 4、過電圧保護機能なし |
| 3 | スイッチ出力（オーブンコレクタ）接続：端子 3 および 4、過電圧保護機能内蔵 |
| 4 | PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス接続：端子 1 および 2、過電圧保護機能内蔵 |
| 5 | ケーブルシールド線用端子 |

ブロック図：PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス

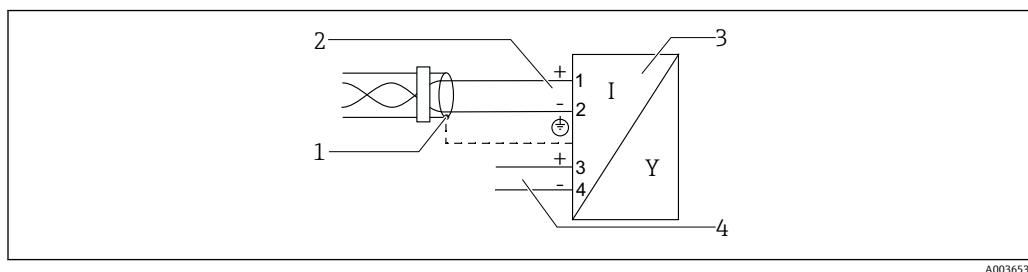


図 10 ブロック図：PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバス

- 1 ケーブルシールド；ケーブル仕様に注意
- 2 PROFIBUS PA / FOUNDATION フィールドバスの接続
- 3 計測機器
- 4 スイッチ出力（オープンコレクタ）

7.1.2 ケーブル仕様

■ 過電圧保護機能のない機器

差込式スプリング端子、ケーブル断面積 0.5~2.5 mm² (20~14 AWG)

■ 過電圧保護機能付き機器

ケーブル断面積 0.2~2.5 mm² (24~14 AWG) 用のネジ端子

■ 周囲温度 T_U60 °C (140 °F) の場合：温度 T_U+20 K 用のケーブルを使用してください。

PROFIBUS

シールド付き 2 芯ツイストケーブル、できればケーブルタイプ A を使用してください。

i ケーブル仕様の詳細については、取扱説明書 BA00034S 「PROFIBUS DP/PA：計画および設定に関するガイドライン」、PNO ガイドライン 2.092 「PROFIBUS PA ユーザーおよび設置ガイドライン」、IEC 61158-2 (MBP) を参照してください。

7.1.3 機器プラグ

i プラグ付きの機器バージョンの場合、信号ケーブルを接続するためにハウジングを開ける必要はありません。

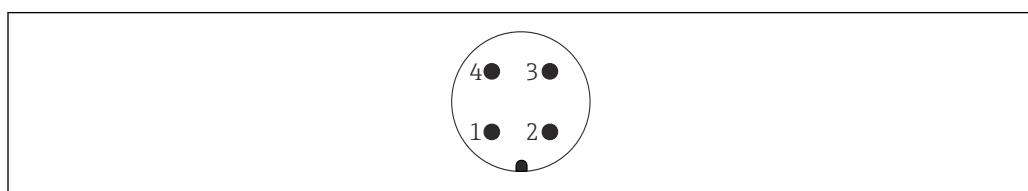


図 11 M12 プラグのピン割当て

- 1 信号 +
- 2 割当なし
- 3 信号 -
- 4 接地

7.1.4 電源電圧

PROFIBUS PA、FOUNDATION フィールドバス

「電源；出力」 ¹⁾	「認証」 ²⁾	端子電圧
E : 2 線式、FOUNDATION フィールドバス、スイッチ出力 G : 2 線式、PROFIBUS PA、スイッチ出力	<ul style="list-style-type: none"> ■ 非危険場所 ■ Ex nA ■ Ex nA[ia] ■ Ex ic ■ Ex ic[ia] ■ Ex d[ia] / XP ■ Ex ta / DIP ■ CSA GP 	9～32 V ³⁾
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ex ia / IS ■ Ex ia + Ex d[ia] / IS + XP 	9～30 V ³⁾

1) 製品構成の仕様コード 020

2) 製品構成の仕様コード 010

3) 最大 35 Vまでの入力電圧では、機器は損傷しません。

極性依存性	あり
FISCO/FNICO 適合、IEC 60079-27 準拠	あり

7.1.5 過電圧保護

DIN EN 60079-14 の試験基準 60060-1 (10 kA、パルス $\frac{8}{20} \mu\text{s}$) に準拠した過電圧保護を必要とする可燃性液体のレベル測定に本機器を使用する場合、過電圧保護モジュールを使用してください。

内蔵の過電圧保護モジュール

過電圧保護モジュールは、2 線式 HART 機器、PROFIBUS PA、および FOUNDATION フィールドバスで使用できます。

製品構成：仕様コード 610 「取付アクセサリ」、オプション NA 「過電圧保護」

チャンネルあたりの抵抗	最大 $2 \times 0.5 \Omega$
DC 放電開始電圧	400～700 V
トリップサージ電圧	< 800 V
1 MHz の静電容量	< 1.5 pF
公称放電電流 (8/20 μs)	10 kA

外部の過電圧保護モジュール

Endress+Hauser の HAW562 や HAW569 などは、外部過電圧保護に最適な製品です。



詳細については、以下の関連資料を参照してください。

- HAW562 : TI01012K
- HAW569 : TI01013K

7.2 機器の接続

▲ 警告


爆発の危険性

- ▶ 適用される国内規格を遵守してください。
- ▶ 安全上の注意事項 (XA) の仕様に従ってください。
- ▶ 指定のケーブルグランド以外使用しないでください。
- ▶ 電源が銘板に示されている情報と一致していることを確認してください。
- ▶ 電源のスイッチを切ってから機器を接続します。
- ▶ 電源を投入する前に、アース線を外部接地端子に接続してください。

必要な工具/アクセサリ :

- カバーロック付きの機器の場合 : 六角レンチ AF3
- 電線ストリッパー
- より線ケーブルを使用する場合 : 1 つの棒端子ですべての電線接続に対応

7.2.1 カバーを開ける

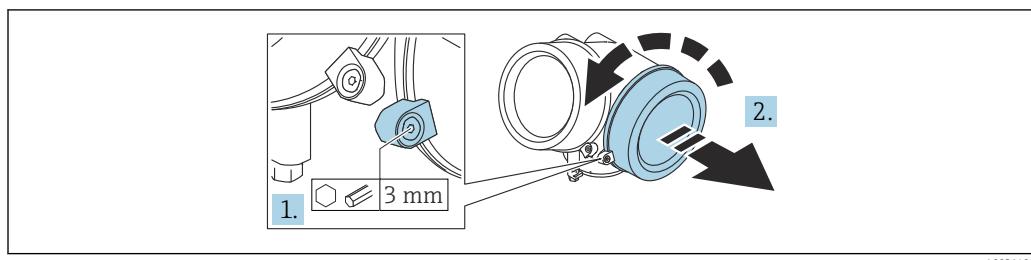

1. 端子部蓋の固定クランプのネジを六角レンチ (3 mm) を使用して緩め、クランプを 90° 反時計回りに回します。
2. 端子部蓋を外してカバーシールを確認し、必要に応じて交換します。

7.2.2 接続


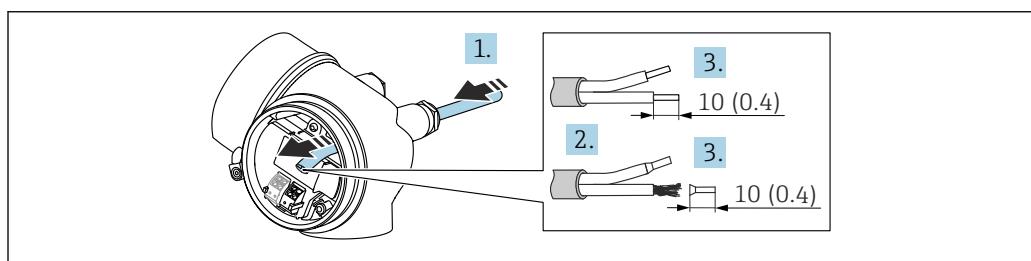


図 12 単位 : mm (in)

1. 電線口からケーブルを挿入します。気密性を確保するため、電線口のシールリングは外さないでください。
2. ケーブルシースを取り除きます。
3. ケーブル終端の被覆を 10 mm (0.4 in) 剥がします。より線ケーブルを使用する場合は、棒端子も取り付けます。
4. ケーブルグランドをしっかりと締め付けます。

5. 端子の割当てに従ってケーブルを接続します。

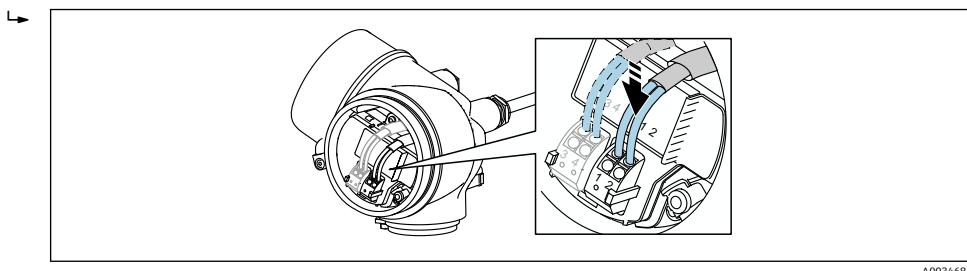


A0034682

6. シールドケーブルを使用する場合：ケーブルシールドを接地端子に接続します。

7.2.3 差込式スプリング端子

過電圧保護機能を備えていない機器の電気接続は、差込式スプリング端子を使用して行います。棒端子付きの剛性導体およびフレキシブル導体は、レバーを使用せずに直接端子に挿入することが可能であり、自動的に接点が形成されます。

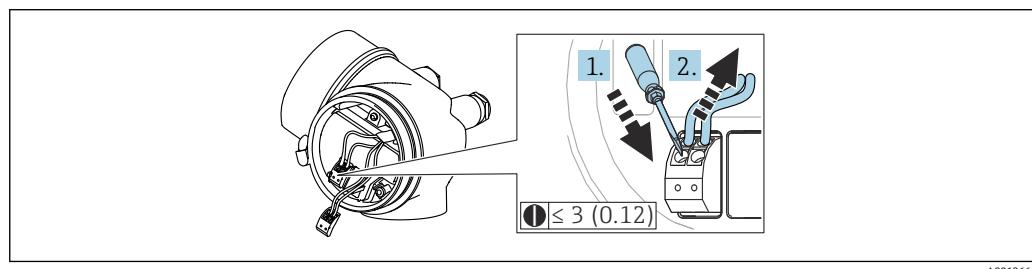


A0013661

図 13 単位 : mm (in)

ケーブルを再び端子から外す場合：

1. 3 mm (0.12 in) 以下のマイナスドライバを使用して、2つの端子孔間のスロットを押し下げます。
2. これと同時に、端子からケーブル終端を引き抜きます。

7.2.4 端子接続部のカバーを閉じる

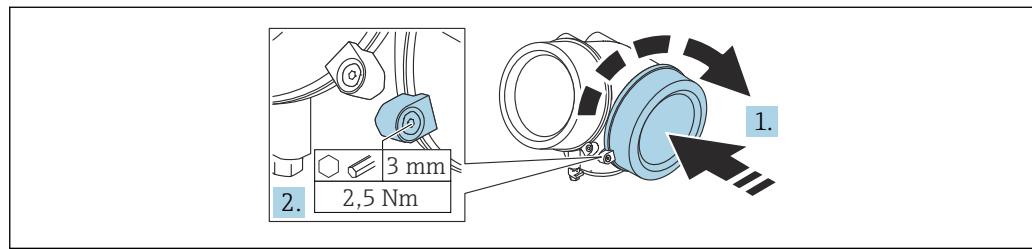

A0021491

1. 端子接続部のカバーをねじ込みます。
2. 固定クランプを時計回りに 90° 回して、六角レンチ (3 mm) を使用して端子部蓋の固定クランプのネジを 2.5 Nm で締め付けます。

7.3 配線状況の確認



- 機器またはケーブルは損傷していないか？（外観検査）
- 使用されるケーブルの仕様は正しいか？
- 取り付けられたケーブルに適切なストレインリーフがあるか？

- すべてのケーブルランドが取り付けられ、しっかりと固定され、密閉されているか？
- 供給電圧が銘板に示されている仕様と一致しているか？
- 端子割当は正しいか？
- 必要に応じて、保護接地接続が確立されているか？
- 電圧が供給されている場合、機器の運転準備が整っているか、表示モジュールに値が表示されているか？
- ハウジングカバーはすべて取り付けられ、固定されているか？
- 固定クランプはしっかりと締め付けられているか？


8 操作オプション

8.1 操作オプションの概要

8.1.1 現場表示器を使用した操作メニューへのアクセス

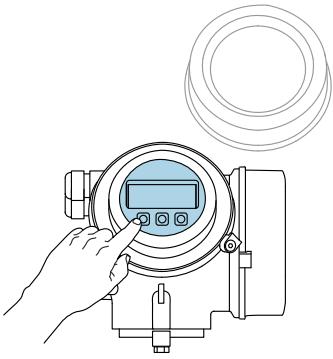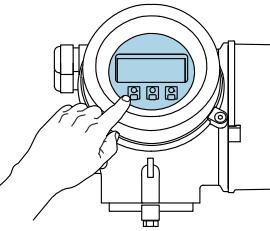操作部	プッシュボタン	タッチコントロール
「ディスプレイ；操作」のオーダーコード	オプション C 「SD02」	オプション E 「SD03」
	 A0036312	 A0036313
表示部	4行表示	4行表示 白色バックライト；機器エラー発生時は赤に変化
	測定変数およびステータス変数の表示形式は個別に設定可能	
	表示部の許容周囲温度：-20～+70 °C (-4～+158 °F) 温度が許容温度範囲外の場合、表示部の視認性が悪化する可能性があります。	
操作部	3つのプッシュボタン (田、口、回) による現場操作	タッチコントロール、3つの光学式キー (田、口、回) による外部操作
	各種危険場所でも操作部にアクセス可能	
追加機能	データバックアップ機能 機器設定を表示モジュールに保存可能	
	データ比較機能 表示モジュールに保存された機器設定と現在の機器設定とを比較できます。	
	データ転送機能 表示モジュールを使用して変換器設定を別の機器に転送できます。	

リモート表示部と操作モジュール FHX50 による操作

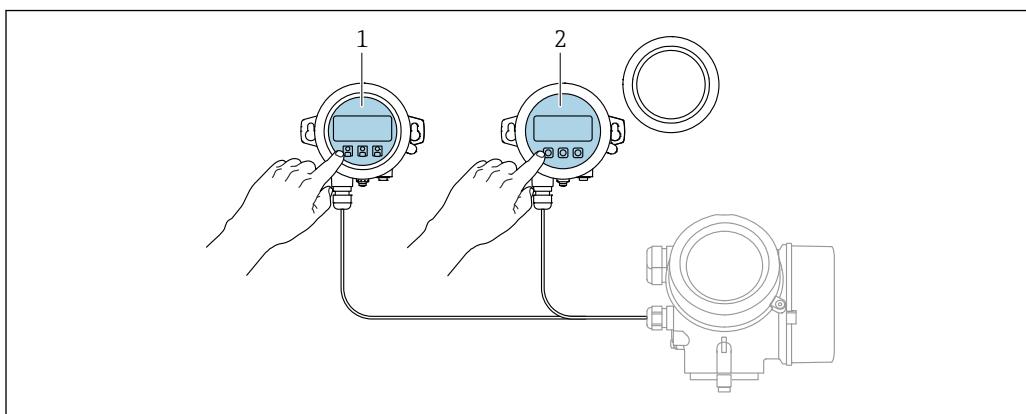


A0036314

図 14 FHX50 操作オプション

- 1 表示部および操作モジュール SD03 (光学式キー)、カバーガラスの上から操作できます。
- 2 表示部および操作モジュール SD02 (プッシュボタン)、カバーは取り外してください。

8.1.2 操作ツールによる操作メニューへのアクセス


PROFIBUS PA プロトコル経由

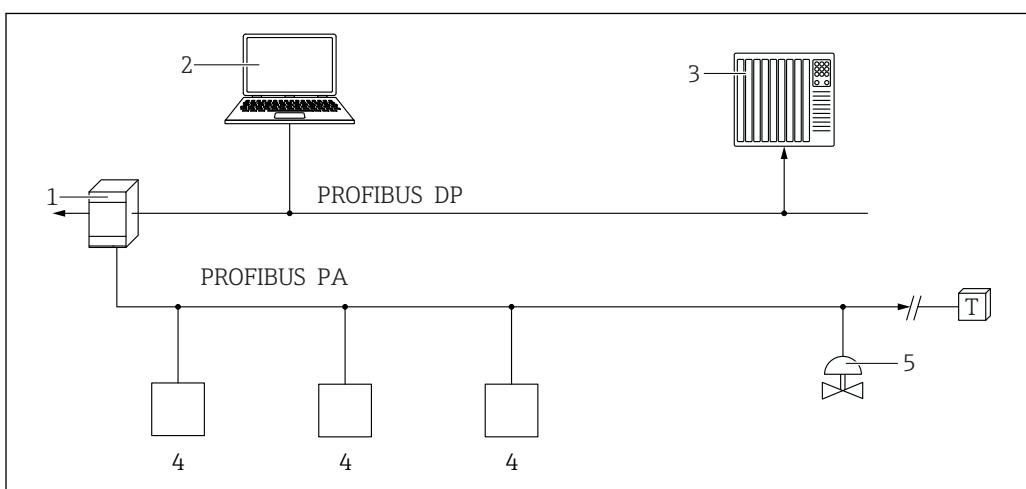

A0050944

- 1 セグメントカプラ
- 2 PROFIBUS および操作ツール（例：DeviceCare/FieldCare）搭載のコンピュータ
- 3 PLC（プログラマブルロジックコントローラ）
- 4 変換器
- 5 その他の機能（バルブなど）

サービスインターフェース（CDI）経由

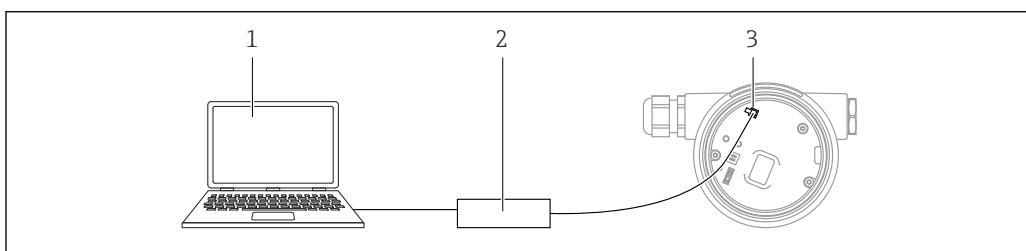

A0039148

- 1 FieldCare/DeviceCare 操作ツール搭載のコンピュータ
- 2 Commubox
- 3 計測機器のサービスインターフェース（CDI = Endress+Hauser Common Data Interface）

Bluetooth® ワイヤレス技術を経由

要件

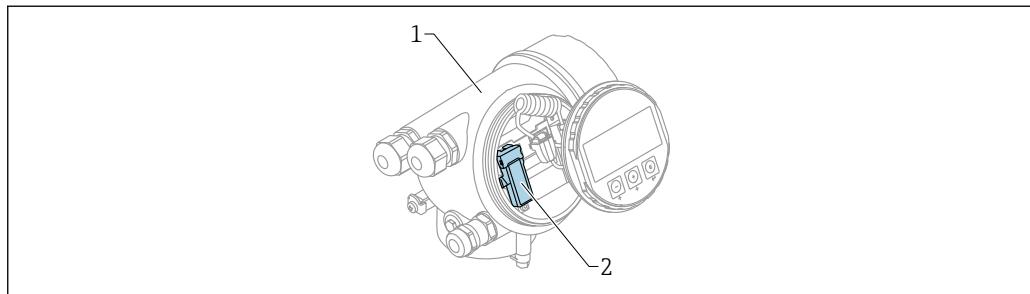


図 15 Bluetooth モジュール搭載の機器

- 1 機器の電子回路部ハウジング
- 2 Bluetooth モジュール

この操作オプションは Bluetooth モジュール搭載の機器でのみ使用可能です。以下のオプションがあります：

- 機器と一緒に Bluetooth モジュールが注文されている。
仕様コード 610 「取付け済みアクセサリ」、オプション NF 「Bluetooth」
- Bluetooth モジュールがアクセサリ（注文番号：71377355）として注文され、取り付けられている。個別説明書 SD02252F を参照してください。

SmartBlue（アプリ）経由の操作

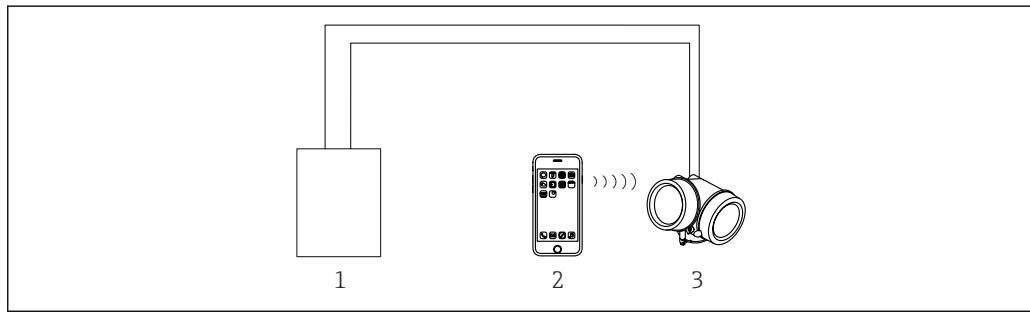


図 16 SmartBlue（アプリ）経由の操作

- 1 変換器電源ユニット
- 2 スマートフォン/タブレット端末、SmartBlue（アプリ）搭載
- 3 Bluetooth モジュール搭載の変換器

8.2 操作メニューの構成と機能

8.2.1 操作メニューの構成

メニュー	サブメニュー/パラメータ	意味
	Language ¹⁾	現場表示器の操作言語を設定します。
初回設定 ²⁾		メニューガイド方式で初回設定を行うための対話型ウィザードを起動します。ウィザードの終了後、通常は他のメニューで追加設定をする必要はありません。
設定	パラメータ 1 ... パラメータ N	これらのパラメータを設定した場合、通常は測定の設定を完了させる必要があります。

メニュー	サブメニュー/パラメータ	意味
	高度な設定	その他のサブメニューとパラメータが含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> ■ より高精度な測定の設定用 (特殊な測定条件に対応) ■ 測定値の変換用 (スケーリング、リニアライゼーション) ■ 出力信号のスケーリング用
診断	診断リスト	現在発生中のエラーメッセージが最大 5 件含まれます。
	イベントログブック ³⁾	最新のメッセージ 20 件 (すでに発生していない) が含まれます。
	機器情報	機器識別用の情報が含まれます。
	測定値	現在のすべての測定値が含まれます。
	データのログ	個別の測定値の履歴が含まれます。
	シミュレーション	測定値または出力値のシミュレーションに使用
	機器チェック	機器の測定機能のチェックに必要なすべてのパラメータが含まれます。
エキスパート ⁵⁾ 機器のすべてのパラメータが含まれます (その他のメニューの既存パラメータを含む)。このメニューは機器の機能ブロックに従つて構成されています。 エキスパートメニューのパラメータの説明については、以下を参照してください。 GP01001F (PROFIBUS PA)	Heartbeat ⁴⁾	Heartbeat Verification および Heartbeat Monitoring アプリケーションパッケージのすべてのウィザードが含まれます。
	システム	測定または測定値の通信に関係しない、高次の機器パラメータがすべて含まれます。
	センサ	測定の設定用パラメータがすべて含まれます。
	出力	スイッチ出力の設定に必要なすべてのパラメータが含まれます (PFS)。
	通信	デジタル通信インターフェイスの設定に必要なすべてのパラメータが含まれます。
	診断	動作エラーの検出および分析に必要なすべてのパラメータが含まれます。

- 1) 操作ツール (例 : FieldCare) を使用して操作する場合、「Language」パラメータは「設定 → 高度な設定 → 表示」に表示されます。
- 2) FDT/DTM システムを介して操作する場合のみ
- 3) 現場表示器から操作する場合にのみ使用可能
- 4) DeviceCare または FieldCare を介して操作する場合にのみ使用可能
- 5) 「エキスパート」メニューを呼び出すと、必ずアクセスコードの入力を求められます。ユーザー固有のアクセスコードが設定されていない場合は、「0000」を入力してください。

8.2.2 ユーザーの役割と関連するアクセス権

「オペレータ」と「メンテナンス」の 2 つのユーザーの役割は、機器固有のアクセスコードが設定されている場合、パラメータの書き込みアクセス権が異なります。これにより、現場表示器を介した機器設定の不正アクセスが保護されます。→  43

パラメータのアクセス権

ユーザーの役割	読み取りアクセス		書き込みアクセス	
	アクセスコードなし (初期設定)	アクセスコードあり	アクセスコードなし (初期設定)	アクセスコードあり
オペレータ	✓	✓	✓	--
メンテナンス	✓	✓	✓	✓

不正なアクセスコードを入力した場合、そのユーザーの役割として**オペレータ**のアクセス権が付与されます。

- i** 現在ログオンしているユーザーの役割は、**アクセスステータス表示** パラメータ（現場表示器から操作する場合）または**アクセスステータスツール** パラメータ（操作ツールから操作する場合）で確認できます。

8.2.3 データアクセス - セキュリティ

アクセスコードによる書き込み保護

機器固有のアクセスコードを使用して、計測機器の設定用パラメータを書き込み保護することができます。これにより、現場操作では値を変更できなくなります。

現場表示器によるアクセスコードの設定

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定
2. アクセスコードとして最大 4 衔の数値コードを設定します。
3. **アクセスコードの確認** パラメータに数値コードを再入力して確定します。
↳ すべての書き込み保護パラメータの前に、団シンボルが表示されます。

操作ツール（例：FieldCare）によるアクセスコードの設定

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
2. アクセスコードとして最大 4 衔の数値コードを設定します。
↳ 書込保護がオンになります。

常に変更可能なパラメータ

測定に影響を及ぼさない特定のパラメータは、書き込み保護から除外されます。アクセスコード設定にかかわらず、これらのパラメータは、他のパラメータがロックされている場合も常に変更可能です。

ナビゲーション、編集画面で 10 分以上キーを押さなかった場合、機器は自動的に書き込み保護パラメータを再度ロックします。ナビゲーションおよび編集モードから測定値表示モードに戻ると、機器は 60 秒後に自動的に書き込み保護パラメータをロックします。

- i**
- アクセスコードを使用して書き込みアクセス権を有効にした場合は、無効にする場合も必ずアクセスコードが必要です。
 - 各書き込み保護パラメータは、「機能説明書」に団シンボルで示されています。

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器でパラメータの前に団シンボルが表示されている場合、そのパラメータは機器固有のアクセスコードで書き込み保護されています。その場合、現場表示器を使用して値を変更することはできません。

機器固有のアクセスコードを入力すると、現場操作による書き込みアクセス権のロックを無効にできます。

1. 団を押すと、アクセスコードの入力プロンプトが表示されます。
2. アクセスコードを入力します。
↳ パラメータの前の団シンボルが消え、それまで書き込み保護されていたパラメータがすべて、入力可能になります。

アクセスコードによる書き込み保護の無効化

現場表示器を使用

1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定
2. **0000** を入力します。
3. **アクセスコードの確認** パラメータに **0000** を再入力して確定します。
 - ↳ 書き込み保護が無効になります。アクセスコードを入力しないでもパラメータの変更が可能になります。

操作ツールを使用（例：FieldCare）


1. 次の項目に移動します。設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定
2. **0000** を入力します。
 - ↳ 書き込み保護が無効になります。アクセスコードを入力しないでもパラメータの変更が可能になります。

書き込み保護スイッチによる書き込み保護

ユーザー固有のアクセスコードによるパラメータ書き込み保護とは異なり、この書き込み保護では、すべての操作メニューに対する書き込みアクセスをロックできます（「表示のコントラスト」パラメータを除く）。

これによりパラメータ値は読み取り専用となり、編集できなくなります（「表示のコントラスト」パラメータを除く）。


- 現場表示器を使用
- PROFIBUS PA プロトコル経由
- PROFIBUS DP プロトコル経由

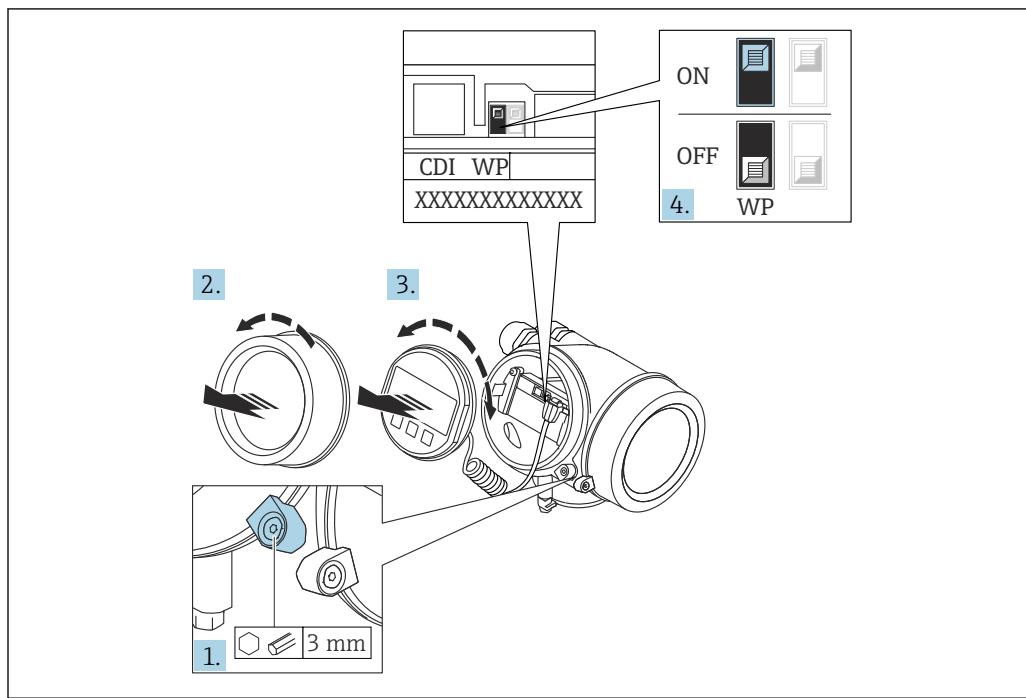

A0026157

1. 固定クランプを緩めます。
2. 表示部のカバーを外します。


3. 表示モジュールを慎重に回転させて引き抜きます。書き込み保護スイッチにアクセスしやすくするため、表示モジュールを電子部コンパートメントの縁に差し込みます。

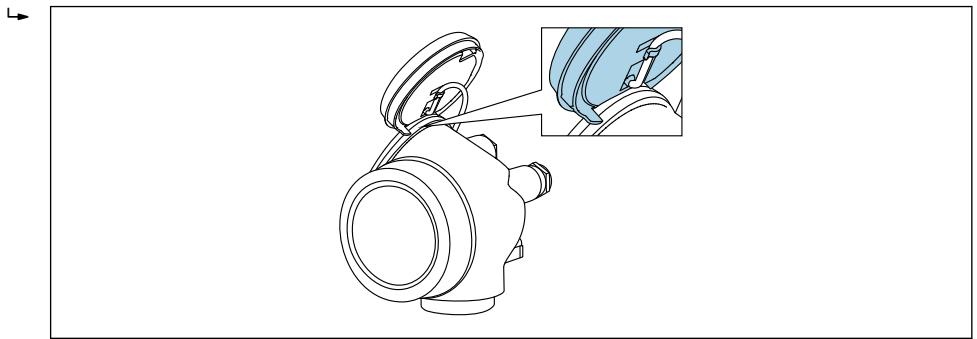

A0036086

4. メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **ON** 位置に設定すると、ハードウェア書き込み保護が有効になります。メイン電子モジュールの書き込み保護スイッチ (WP) を **OFF** 位置（工場設定）に設定すると、ハードウェア書き込み保護が無効になります。

↳ ハードウェア書き込み保護が有効な場合：**ハードウェア書き込みロック** オプションが**ロック状態** パラメータに表示されます。さらに、現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に図シンボルが表示されます。

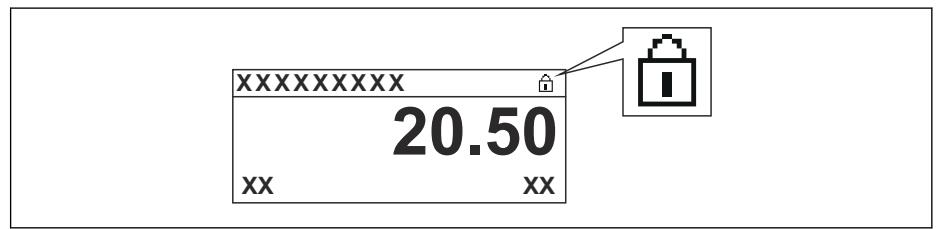

A0015870

ハードウェア書き込み保護を無効にした場合：**ロック状態** パラメータにオプションは表示されません。現場表示器の操作画面表示のヘッダーとナビゲーション画面のパラメータの前に表示されていた図シンボルは消えます。

5. ハウジングとメイン電子モジュール間の隙間にケーブルを収納し、表示モジュールを必要な向きで電子部コンパートメントにかみ合うまで差し込みます。
6. 逆の手順で変換器を再び取り付けます。

キーパッドロックの有効化/無効化

キーパッドロックを使用して、現場操作による全操作メニューへのアクセスをロックできます。アクセスがロックされると、操作メニューのナビゲーションやパラメータ値の変更はできなくなります。操作画面表示の測定値を読み取ることだけが可能です。

キーパッドロックのオン/オフはコンテキストメニューで行います。

キーパッドロックのオン

i SD03 表示モジュールのみ

キーパッドロックが自動的にオンになります。

- 機器が表示部を介して 1 分以上操作されなかった場合
- 機器をリスタートした場合

キーパッドロックのオン（手動操作の場合）

1. 測定値表示の画面を表示します。
図を 2 秒以上押します。
↳ コンテキストメニューが表示されます。

2. コンテキストメニューで**キーロック オン**を選択します。

↳ キーパッドロックがオンになっています。

- i** キーパッドロック有効時に操作メニューにアクセスしようとすると、**キーロック オン**メッセージが表示されます。

キーパッドロックのオフ

1. キーパッドロックがオンになっています。

固を2秒以上押します。

↳ コンテキストメニューが表示されます。

2. コンテキストメニューで**キーロック オフ**を選択します。

↳ キーパッドロックがオフになります。

Bluetooth® ワイヤレス技術

Bluetooth® ワイヤレス技術を介した信号伝送では、フラウンホーファー研究所で試験された暗号技術が使用されます。

■ SmartBlue アプリが搭載されていない場合、Bluetooth® ワイヤレス技術を介して機器を表示することはできません。

■ **1台**のセンサと**1台**のスマートフォンまたはタブレット端末とのポイント・トゥー・ポイント接続のみが構築されます。

8.3 表示部および操作モジュール

8.3.1 表示形式

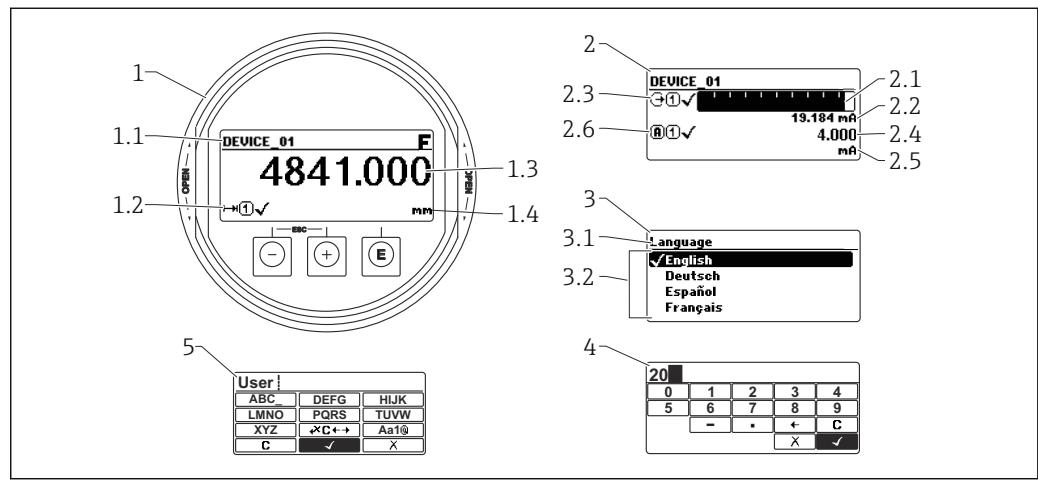


図 17 表示モジュールおよび操作モジュールの表示形式

- 1 測定値表示部 (1つの値、最大サイズ)
 - 1.1 タグとエラーシンボル (エラーが出ている場合) を含むヘッダー
 - 1.2 測定値シンボル
 - 1.3 測定値
 - 1.4 単位
- 2 測定値表示部 (バーグラフ + 1つの値)
 - 2.1 測定値 1 のバーグラフ
 - 2.2 測定値 1 の単位付き
 - 2.3 測定値 1 の測定値シンボル
 - 2.4 測定値 2
 - 2.5 測定値 2 の単位
 - 2.6 測定値 2 の測定値シンボル
- 3 パラメータ表示 (図の表示例: ドロップダウンリスト付きのパラメータ)
 - 3.1 パラメータ名とエラーシンボル (エラーが出ている場合) を含むヘッダー
 - 3.2 ドロップダウンリスト、 は現在のパラメータ値を示します。
- 4 数字の入力マトリックス
- 5 英数字および特殊文字の入力マトリックス

サブメニューの表示シンボル

シンボル	意味
	表示/操作 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> ■ メインメニューの「表示/操作」選択項目の横 ■ 「表示/操作」メニューの左側のヘッダー
	設定 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> ■ メインメニューの「設定」選択項目の横 ■ 「設定」メニューの左側のヘッダー
	エキスパート 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> ■ メインメニューの「エキスパート」選択項目の横 ■ 「エキスパート」メニューの左側のヘッダー
	診断 表示場所： <ul style="list-style-type: none"> ■ メインメニューの「診断」選択項目の横 ■ 「診断」メニューの左側のヘッダー

ステータス信号

シンボル	意味
F	「故障」 機器エラーが発生。測定値は無効。
C	「機能チェック」 機器はサービスモード（例：シミュレーション中）
S	「仕様範囲外」 機器は作動中： <ul style="list-style-type: none"> ■ 技術仕様の範囲外（例：始動時または洗浄時） ■ ユーザによる設定が範囲外（例：レベルが設定範囲外）
M	「要メンテナンス」 メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ロック状態の表示シンボル

シンボル	意味
	読み取り専用パラメータ 表示されるパラメータは、表示のみを目的とするものであり、編集はできません。
	機器のロック <ul style="list-style-type: none"> ■ パラメータ名の前：機器はソフトウェアおよび/またはハードウェアでロックされています。 ■ 測定値画面のヘッダー：機器はソフトウェアでロックされています。

測定値シンボル



シンボル	意味
測定値	
	レベル A0032892
	距離 A0032893
	電流出力 A0032908
	測定された電流値 A0032894
	端子電圧 A0032895
	電子モジュールまたはセンサ温度 A0032896
測定チャンネル	
	測定チャンネル 1 A0032897
	測定チャンネル 2 A0032898
測定値ステータス	
	「アラーム」ステータス A0018361 測定が中断します。出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
	「警告」ステータス A0018360 機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

8.3.2 操作部

操作キー	意味
	- キー A0018330 メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを上方へ移動 テキストおよび数値エディタにおいて 入力画面で、選択バーを左へ移動 (戻る)
	+ キー A0018329 メニュー、サブメニュー内 選択リスト内の選択バーを下方へ移動 テキストおよび数値エディタにおいて 入力画面で、選択バーを右へ移動 (次へ)

操作キー	意味
	<p>Enter キー 測定値表示用 ■ キーを短く押すと、操作メニューが開く ■ キーを 2 秒押すと、コンテキストメニューが開く</p> <p>メニュー、サブメニュー内 ■ キーを短く押した場合： ■ 選択したメニュー、サブメニュー、またはパラメータが開く ■ パラメータの位置でキーを 2 秒押した場合： ■ パラメータ機能のヘルプテキストがある場合は、これが開く</p> <p>テキストおよび数値エディタにおいて ■ キーを短く押した場合： ■ 選択したグループが開く ■ 選択した動作を実行 ■ キーを 2 秒押すと、編集したパラメータ値が確定される</p>
	<p>エスケープキーの組み合わせ (キーを同時に押す) メニュー、サブメニュー内 ■ キーを短く押した場合： ■ 現在のメニューレベルを終了し、上位レベルに移動 ■ ヘルプテキストを開いている場合は、パラメータのヘルプテキストを閉じる ■ キーを 2 秒押すと、測定値表示部に戻る（「ホーム画面」）</p> <p>テキストおよび数値エディタにおいて 変更を確定せずに、テキストまたは数値エディタを閉じる</p>
	<p>- / Enter キーの組み合わせ (キーを同時に長押し) コントラストを弱く（より明るい設定）</p>
	<p>+ / Enter キーの組み合わせ (キーを同時に長押し) コントラストを強く（より暗い設定）</p>



8.3.3 数字とテキストの入力

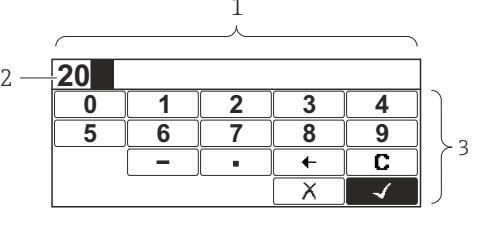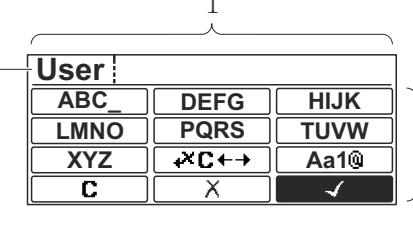数値エディタ	テキストエディタ
 <p>1 编辑画面 2 入力値の表示エリア 3 入力画面 4 操作部</p>	 <p>1 编辑画面 2 入力値の表示エリア 3 入力画面 4 操作部</p>
<p>A0013941 A0013999</p>	





入力画面

数値およびテキストエディタの入力画面では、次の入力シンボルと操作シンボルを使用できます。

数字エディタ

シンボル	意味
	数値 0~9 の選択 A0013998
	カーソル位置に小数点記号を挿入 A0016619
	カーソル位置にマイナス符号を挿入 A0016620
	選択の確定 A0013985
	入力位置を 1 つ左へ移動 A0016621
	変更を確定せずに、入力を終了 A0013986
	入力文字をすべて消去 A0014040

テキストエディタ

シンボル	意味
	文字 A~Z の選択 A0013997
	切り替え ■ 大文字/ 小文字 ■ 数値の入力 ■ 特殊文字の入力 A0013981
	選択の確定 A0013985
	修正ツールの選択に切り替え A0013987
	変更を確定せずに、入力を終了 A0013986
	入力文字をすべて消去 A0014040

テキスト修正 ()

シンボル	意味
	入力文字をすべて消去 A0032907
	入力位置を 1 つ右へ移動 A0018324

	入力位置を 1 つ左へ移動 A0018326
	入力位置の左隣りの文字を削除 A0032906

8.3.4 コンテキストメニューを開く


コンテキストメニューを使用すると、操作画面表示から簡単かつダイレクトに次のメニューを開くことができます。

- 設定
- 設定バックアップの表示
- エンベロープカーブ
- キーロックオン

コンテキストメニューの呼び出しと終了

操作画面表示にします。

1. を 2 秒間押します。
↳ コンテキストメニューが開きます。

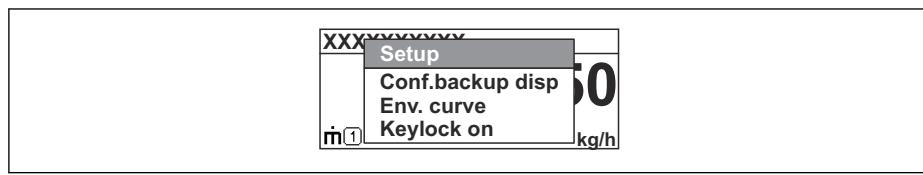

A0037872


2. + を同時に押します。
↳ コンテキストメニューが閉じて、操作画面が表示されます。

コンテキストメニューによるメニューの呼び出し

1. コンテキストメニューを開きます。
2. を押して、必要なメニューに移動します。
3. を押して、選択を確定します。
↳ 選択したメニューが開きます。

8.3.5 表示部および操作モジュール上の反射波形表示

測定信号を評価するため、反射波形とマッピングカーブ（マッピングが記録されている場合）を表示部および操作モジュールに表示することが可能です。

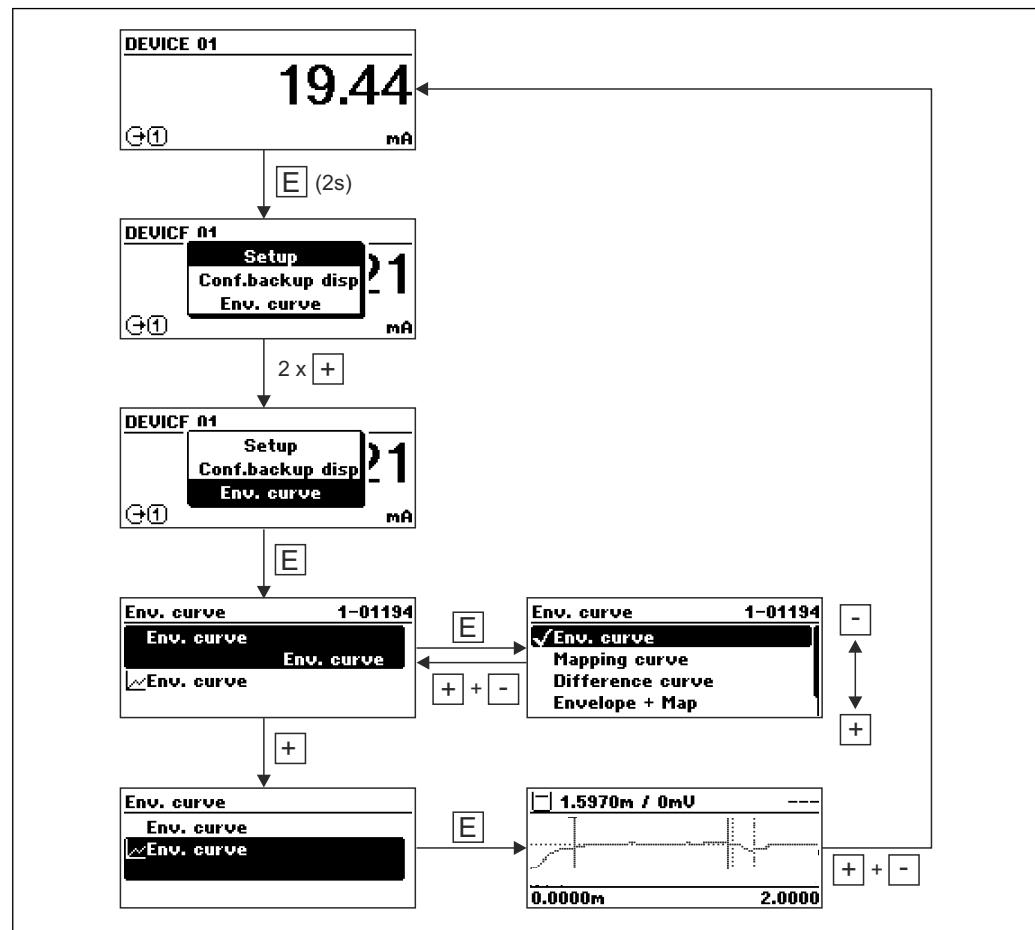

9 システム統合

9.1 デバイスマスターファイル (GSD) の概要

製造者 ID	17 (0x11)
識別番号	0x1558
プロファイルバージョン	3.02
GSD ファイル	情報およびファイルは以下から入手できます。
GSD ファイルバージョン	<ul style="list-style-type: none"> ▪ www.endress.com ▪ www.profibus.org

9.2 機器アドレスの設定

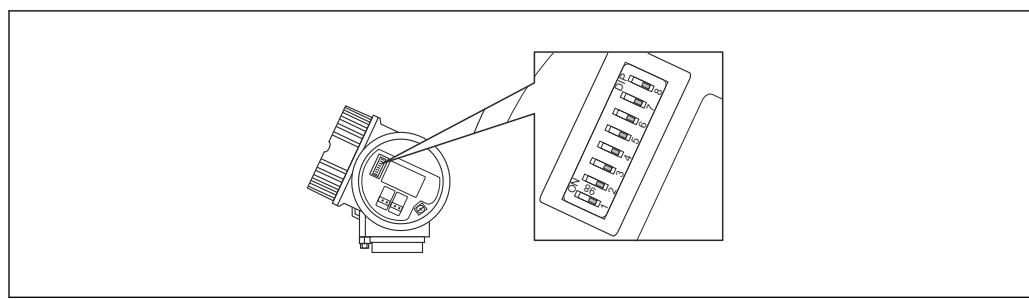


図 18 端子部のアドレススイッチ

9.2.1 ハードウェアのアドレス指定

1. スイッチ 8 を「オフ」に設定します。
2. スイッチ 1 から 7 を使用して、以下のテーブルに示すようにアドレスを設定します。

アドレスの変更は 10 秒後に有効になります。機器が再起動されます。

スイッチ	1	2	3	4	5	6	7
「オン」位置での値	1	2	4	8	16	32	64
「オフ」位置での値	0	0	0	0	0	0	0


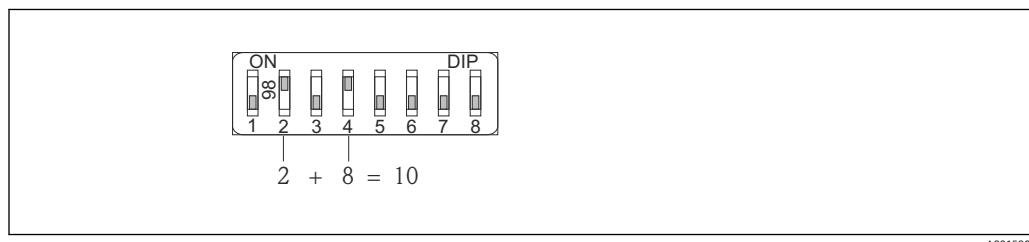


図 19 ハードウェアアドレス指定の例：スイッチ 8 を「オフ」位置にし、スイッチ 1~7 にアドレスを定義します。

9.2.2 ソフトウェアのアドレス指定

1. スイッチ 8 を「オン」に設定します。

2. 機器は自動的にリスタートし、現在のアドレスをレポートします（工場設定：126）。
3. 操作メニューによるアドレス設定：設定 → デバイスアドレス

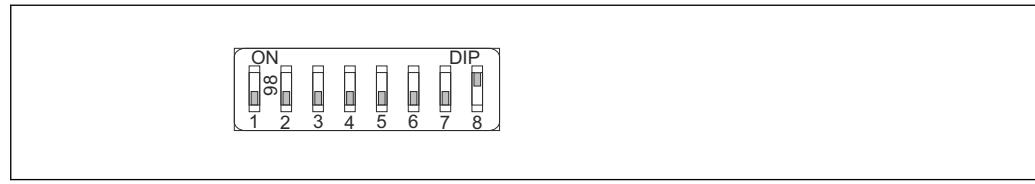


A0015903

図 20 ソフトウェアのアドレス指定の例：スイッチ 8 を「オン」位置にし、アドレスは操作メニューで定義します（設定 → 機器アドレス）。

10 ウィザードを使用した設定

FieldCare および DeviceCare では、ウィザードを使用して初期調整を容易に行うことができます。

1. 機器を FieldCare または DeviceCare に接続します。
2. FieldCare または DeviceCare で機器を開きます。
→ 機器のダッシュボード（ホームページ）が表示されます。

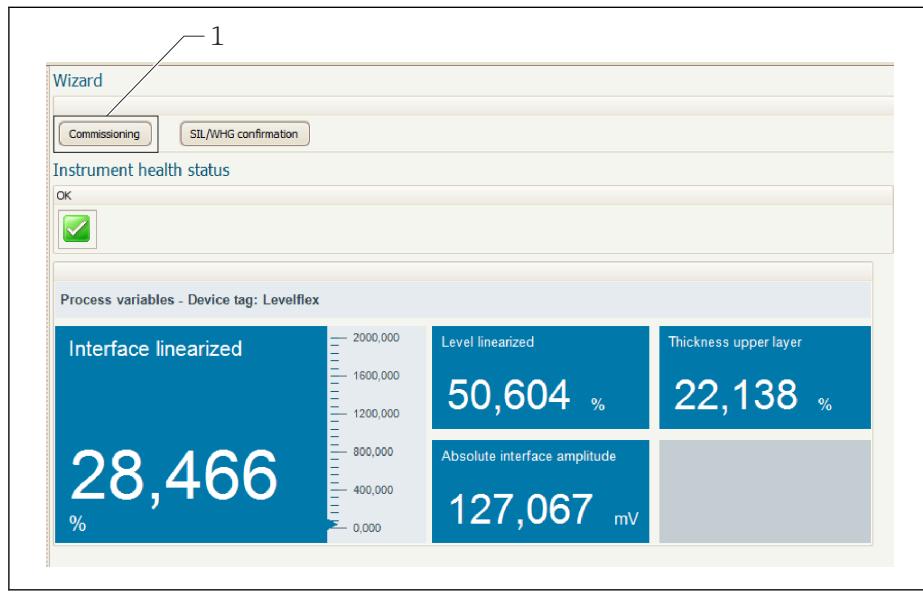

1 「Commissioning (設定)」ボタンでウィザードを呼び出します。

3. 「Commissioning (設定)」をクリックして、ウィザードを開始します。
4. 各パラメータに適切な値を入力するか、または適切な項目を選択します。これらの値は機器に直接書き込まれます。
5. 「Next (次へ)」をクリックして次のページに移動します。
6. すべてのページの入力が完了したら「Finish (完了)」をクリックしてウィザードを終了します。

i すべての必要なパラメータを入力する前にウィザードをキャンセルした場合、機器が未設定の状態になる可能性があります。この場合、機器を初期設定にリセットすることをお勧めします。

11 操作メニューを使用した設定

11.1 設置確認および機能チェック

測定点を設定する前に、設置状況および配線状況を確認してください。

■ 設置状況の確認

■ 配線状況の確認

11.2 操作言語の設定

工場設定：英語または注文した地域の言語

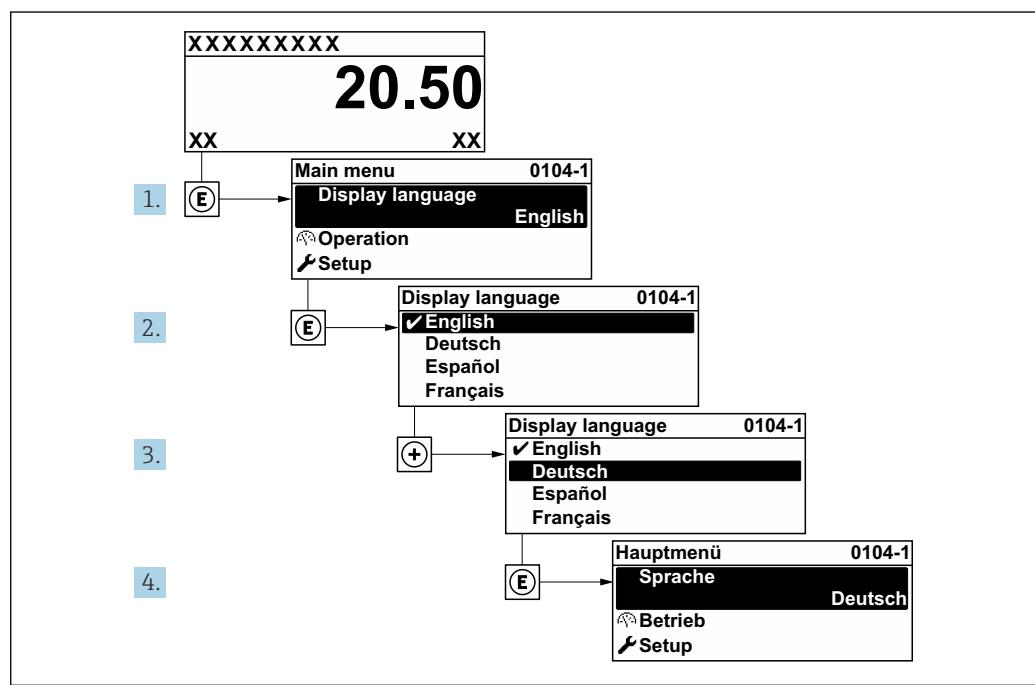


図 21 現場表示器の使用例

A0029420

11.3 レベル測定の設定

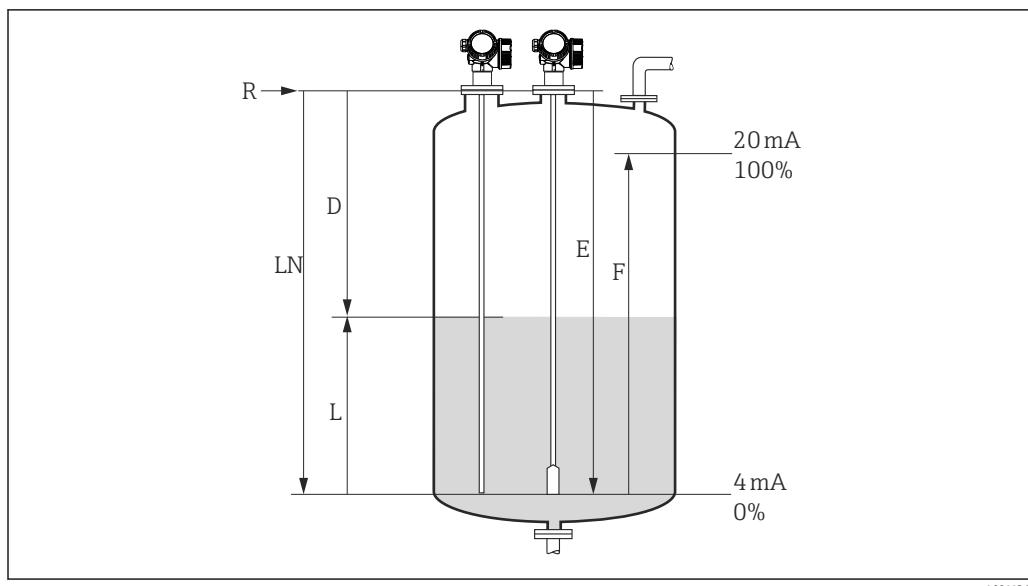


図 22 液体のレベル測定用パラメータの設定

- LN プローブ長
- R 測定基準点
- D 距離
- L レベル
- E 空校正 (= ゼロ点)
- F 満量校正 (= スパン)

i ローププローブの使用時に ϵ_r 値が 7 未満の場合、プローブウェイト付近では測定できません。この場合、空校正 E は LN - 250 mm (LN - 10 in) を超えないようにしてください。

1. 次の項目に移動します。設定 → デバイスのタグ
↳ タグ名を入力してください。
2. 次の項目に移動します。設定 → デバイスアドレス
↳ 機器のバスアドレスを入力します(アドレスがソフトウェアを介して設定されている場合のみ)。
3. 次の項目に移動します。設定 → 距離の単位
↳ 長さの単位を選択します。
4. 次の項目に移動します。設定 → タンクタイプ
↳ タンクタイプを選択します。
5. **タンクタイプ** パラメータ = 外筒管の場合：
次の項目に移動します。設定 → パイプ直径
↳ 外筒管または内筒管の直径を設定します。
6. 次の項目に移動します。設定 → 測定物グループ
↳ 測定物グループ (**水ベース (DC >= 4)** または**その他**) を設定します。
7. 次の項目に移動します。設定 → 空校正
↳ 空距離 E (測定基準点 R から 0% マークまでの距離) を設定します。
8. 次の項目に移動します。設定 → 満量校正
↳ 満量距離 F (0% マークから 100% マークまでの距離) を設定します。
9. 次の項目に移動します。設定 → レベル
↳ 測定レベル L を表示します。

10. 次の項目に移動します。設定 → 距離
↳ 測定基準点 R とレベル L 間の距離 D を表示します。
11. 次の項目に移動します。設定 → 信号品質
↳ 解析されたレベルエコーの信号品質を表示します。
12. 現場表示器による操作：
次の項目に移動します。設定 → マッピング → 距離の確定
↳ 不要反射マップの記録を開始するために、必要に応じて、表示された距離と実際の値を比較します。
13. 操作ツールによる操作：
次の項目に移動します。設定 → 距離の確定
↳ 不要反射マップの記録を開始するために、必要に応じて、表示された距離と実際の値を比較します。

11.4 基準エコーカーブの記録

測定の設定後に現在の反射波形を基準エコーカーブとして記録することをお勧めします。これは、後で診断のために使用できます。基準カーブの保存パラメータは、反射波形を記録するために使用します。

メニュー内のパス

エキスパート → 診断 → エンベロープ診断 → 基準カーブの保存

選択項目の説明

- いいえ
動作なし
 - はい
現在の反射波形が基準カーブとして保存されます。
- i** ソフトウェアバージョン 01.00.zz が搭載されている機器の場合、このサブメニューはユーザーの役割が「サービス」のときにのみ表示されます。
- i** 基準エコーカーブは、機器から FieldCare に基準エコーカーブが読み込まれた後、FieldCare の反射波形図にのみ表示されます。これには、FieldCare の「基準カーブ読み込み」機能を使用します。



図 23 「基準カーブ読み込み」機能

11.5 現場表示器の設定

11.5.1 レベル測定用の現場表示器の初期設定

パラメータ	電流出力が 1 つの機器の初期設定	電流出力が 2 つの機器の初期設定
表示形式	1 つの値、最大サイズ	1 つの値、最大サイズ
1 の値表示	リニアライゼーションされたレベル	リニアライゼーションされたレベル
2 の値表示	距離	距離
3 の値表示	電流出力 1	電流出力 1
4 の値表示	なし	電流出力 2

11.5.2 現場表示器の調整

以下のサブメニューを使用して現場表示器を調整できます。
設定 → 高度な設定 → 表示

11.6 設定管理

設定が完了したら、現在の機器設定を保存して別の測定点にコピーするか、または前の機器設定に復元することができます。これを行うには、**設定管理** パラメータとそのオプションを使用します。

メニュー内のパス

設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 設定管理

選択項目の説明

■ キャンセル

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

■ バックアップの実行

現在の機器設定のバックアップコピーを、HistoROM（機器に内蔵）から機器の表示モジュールに保存します。

■ 復元

機器設定のバックアップコピーを、表示モジュールから機器のHistoROMにコピーします。

■ 複製

機器の変換器設定を、表示モジュールを使用して別の機器に複製します。個々の測定点を特徴付ける以下のパラメータは転送されません。

測定物タイプ

■ 比較

表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM の現在の機器設定を比較します。その結果は、**比較の結果** パラメータパラメータに表示されます。

■ バックアップデータの削除

機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。



この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。



既存のバックアップコピーが、**復元** オプションを使用して元の機器以外に復元された場合、個々の機器機能が使用できなくなる場合があります。場合によっては、「納入時の状態」にリセットして元の状態に復元することもできません。

設定を別の機器にコピーする場合は、必ず**複製** オプションを使用してください。

11.7 不正アクセスからの設定の保護

次の 2 つの方法で、不正アクセスから設定を保護できます。

- パラメータによるロック（ソフトウェアロック）
- 書込保護スイッチによるロック（ハードウェアロック）

12 診断およびトラブルシューティング

12.1 一般トラブルシューティング

12.1.1 一般エラー

エラー	考えられる原因	解決方法
機器が応答しない	電源電圧が接続されていない ケーブルと端子の接触不良	正しい電圧を接続する。 ケーブルと端子の電気的接続を確實に行う。
ディスプレイの値が見えない	コントラスト設定が強すぎる/弱すぎる	■ □と○を同時に押して、コントラストを上げる。 ■ □と○を同時に押して、コントラストを下げる。
	ディスプレイケーブルのプラグが正しく接続されていない	プラグを正しく接続する。
	ディスプレイの故障	ディスプレイを交換する。
機器の起動時、またはディスプレイの接続時に、表示部に「通信エラー」が表示される	電磁干渉	機器の接地を確認する。
	ディスプレイのケーブルまたはプラグの破損	ディスプレイを交換する。
1つの機器から別の機器へのディスプレイを介したパラメータの複製が機能していない。 「保存」および「キャンセル」選択項目しか使用できない。	以前に新しい機器でデータバックアップが実行されなかった場合、バックアップを搭載したディスプレイが正しく検出されない	ディスプレイ(バックアップ搭載)を接続し、機器を再起動する。
CDI通信が作動しない	コンピュータのCOMポートの設定が正しくない	コンピュータのCOMポートの設定を確認し、必要に応じて変更する。
機器測定が正しくない	パラメータ設定エラー	パラメータ設定を確認し、修正する。

12.1.2 パラメータ設定エラー

レベル測定のパラメータ設定エラー


エラー	考えられる原因	解決方法
測定値が不正確	測定距離(設定 → 距離)が実際の距離と一致している場合： 校正エラー	■ 空校正 パラメータ(→ 98)を確認し、必要に応じて修正する。 ■ 満量校正 パラメータ(→ 98)を確認し、必要に応じて修正する。 ■ リニアライゼーションを確認し、必要に応じて修正する(リニアライゼーションサブメニュー(→ 114))。
	測定距離(設定 → 距離)が実際の距離と一致しない場合： 不要反射が発生している	マッピングを行う(距離の確定パラメータ(→ 101))。
充填/排出時に測定値の変化なし	不要反射が発生している	マッピングを行う(距離の確定パラメータ(→ 101))。
	プローブの付着物	プローブを洗浄する。
	エコートラッキングでエラーが発生する	エコートラッキングを無効にする(エキスパート → センサ → エコートラッキング → 評価モード = 履歴オフ)。

エラー	考えられる原因	解決方法
電源をオンになると、診断メッセージ エコーロスト が表示される	エコーしきい値が高すぎる	測定物グループ パラメータ (→ 97) を確認する。 必要に応じて、測定物特性 パラメータ (→ 108) の詳細な設定を選択する。
	レベルエコーの抑制	マップを消去し、必要に応じて、再度記録する (マップ記録 パラメータ (→ 102))。
タンクが空なのに機器がレベルを表示する	プローブ長が正しくない	プローブ長補正を行う (プローブ長の確認 パラメータ (→ 129))。
	不要反射	タンクが空のときにプローブ全長にわたってマッピングを実施する (距離の確定 パラメータ (→ 101))。
測定範囲全体のレベル勾配が正しくない	異なるタンクタイプが選択されている	正しいタンクタイプ パラメータ (→ 96) を選択する。

12.2 現場表示器の診断情報

12.2.1 診断メッセージ

計測機器の自己監視システムで検出されたエラーが、測定値表示と交互に診断メッセージとして表示されます。

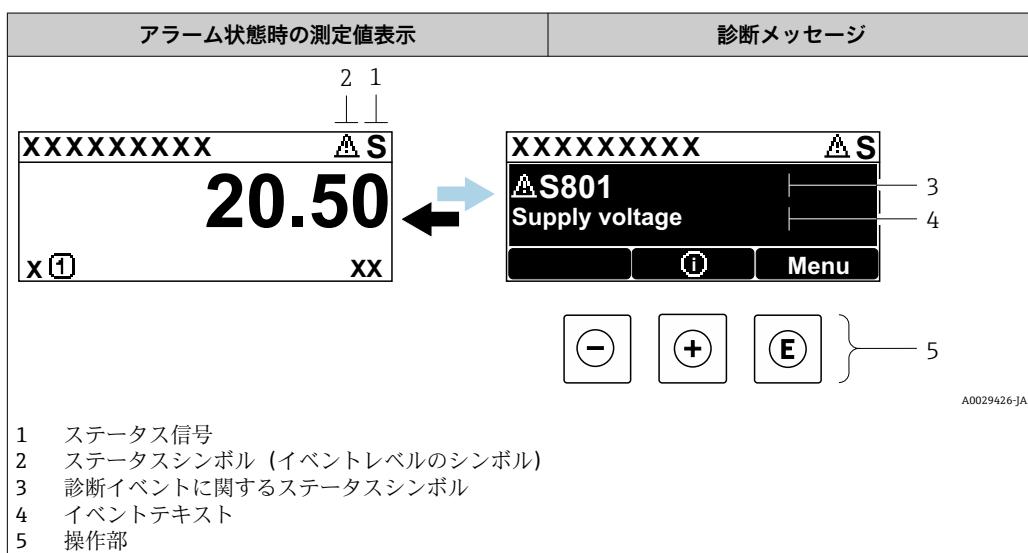

ステータス信号


F A0032902	「故障 (F)」オプション 機器エラーが発生。測定値は無効。
C A0032903	「機能チェック (C)」オプション 機器はサービスモード (例: シミュレーション中)
S A0032904	「仕様範囲外 (S)」オプション 機器は作動中: ■ 技術仕様の範囲外 (例: 始動時または洗浄時) ■ ユーザーによる設定が範囲外 (例: レベルが設定範囲外)
M A0032905	「Maintenance required (M)」オプション メンテナンスが必要。測定値は依然として有効。

ステータスシンボル（イベントレベルのシンボル）

☒	「アラーム」ステータス 測定が中断します。信号出力が設定されたアラーム状態になります。診断メッセージが生成されます。
△	「警告」ステータス 機器は測定を継続します。診断メッセージが生成されます。

診断イベントおよびイベントテキスト

診断イベントを使用してエラーを特定できます。イベントテキストにより、エラーに関する情報が提供されます。さらに、診断イベントの前に対応するステータスシンボルが表示されます。

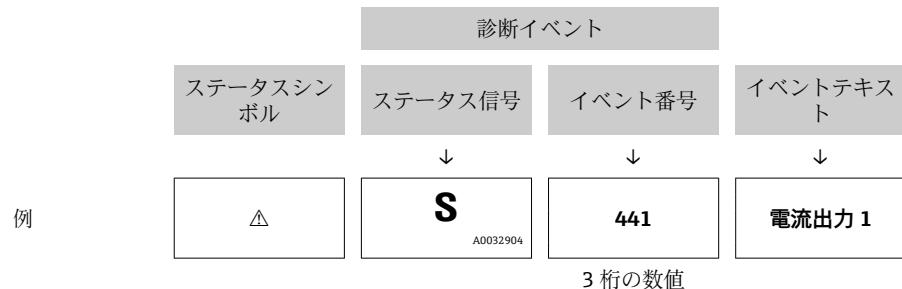

同時に複数の診断イベントが未解決である場合は、最も優先度の高い診断メッセージのみが表示されます。その他の待機中のメッセージは**診断リスト** サブメニューに表示されます。



処理済みの過去の診断メッセージは、以下に表示されます。

- 現場表示器：
イベントログブック
- FieldCare：
「イベントリスト/HistoROM」機能

操作部

メニュー、サブメニューの操作機能	
⊕	+キー 対処法に関するメッセージを開きます。
⊖	Enter キー 操作メニューを開きます。

12.2.2 対処法の呼び出し

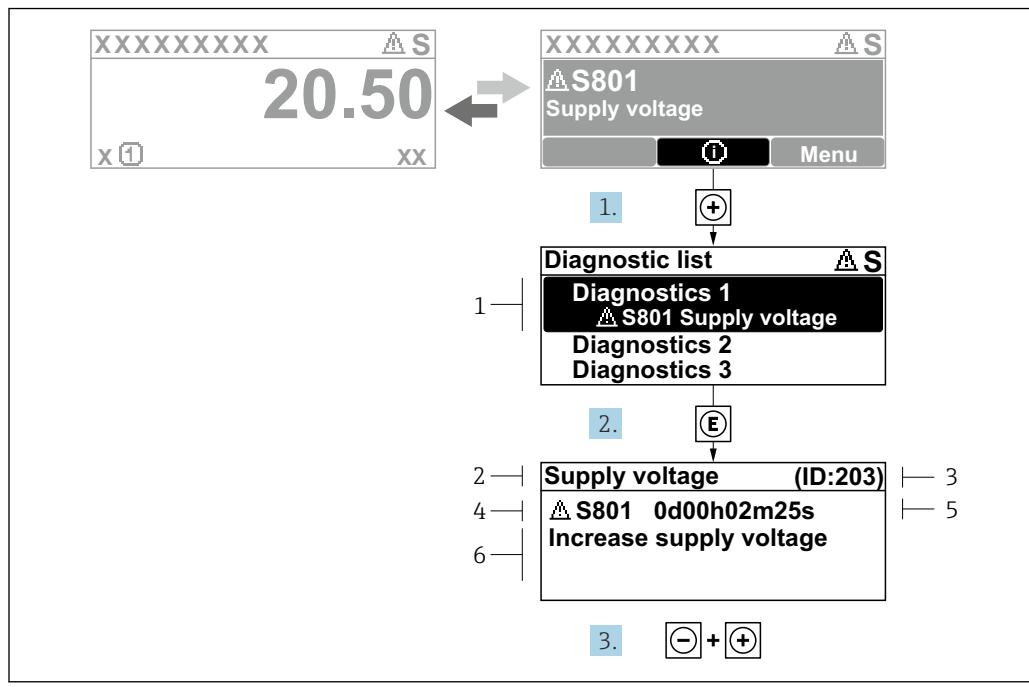


図 24 対処法のメッセージ

- 1 診断情報
- 2 ショートテキスト
- 3 サービス ID
- 4 診断動作と診断コード
- 5 エラー発生時の稼働時間
- 6 対処法

診断メッセージを表示します。

1. を押します (① シンボル)。
↳ 診断リストサブメニューが開きます。
2. または を使用して必要な診断イベントを選択し、 を押します。
↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
3. + を同時に押します。
↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

診断メニュー内の診断イベントの入力項目に移動します（例：診断リスト、前回の診断結果）。

1. を押します。
↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. + を同時に押します。
↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。


12.3 操作ツール上の診断イベント

機器で診断イベントが発生した場合、操作ツールのステータスエリア左上に、ステータス信号が、対応するイベントレベルのシンボルとともに表示されます（NAMUR NE 107に準拠）。

- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- Maintenance required (M)

A : 操作メニューから


1. 診断メニューに移動します。
↳ 現在の診断結果パラメータには、診断イベントとイベントテキストが表示されます。
2. 表示領域の右側にある現在の診断結果パラメータの上にカーソルを合わせます。

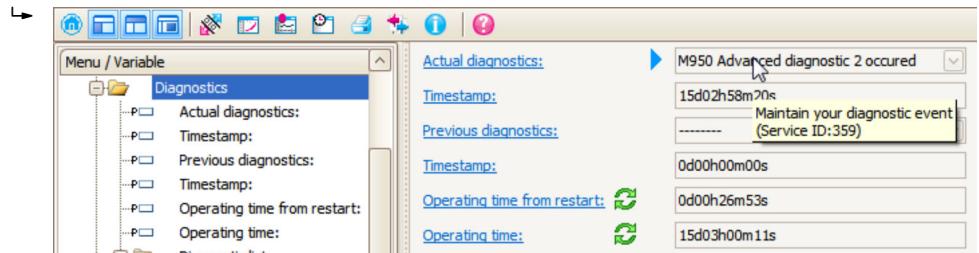

診断イベントに対する対策情報のヒントが表示されます。


B : 「ドキュメントの作成」機能から

- 1.

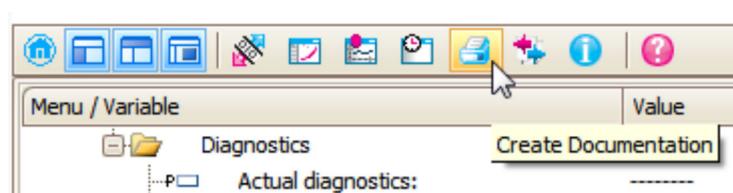

「ドキュメントの作成」機能を選択します。

- 2.

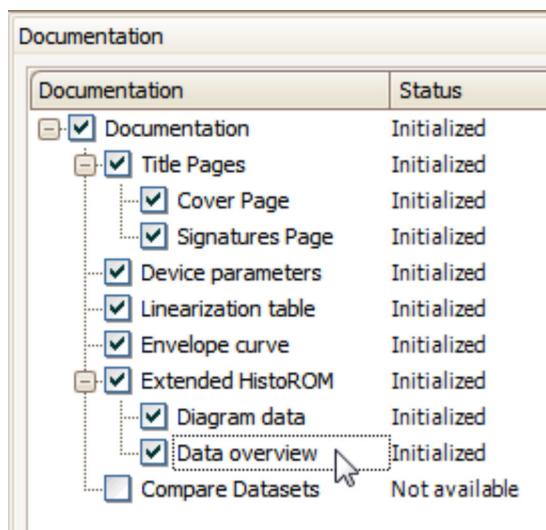


「データの概要」にチェックが入っていることを確認します。

3. 「名前をつけて保存 ...」をクリックしてレポートのPDFを保存します。
↳ レポートには、対処法などを含む診断メッセージが収められます。

C : 「イベントリスト/拡張 HistoROM」機能から

- 1.

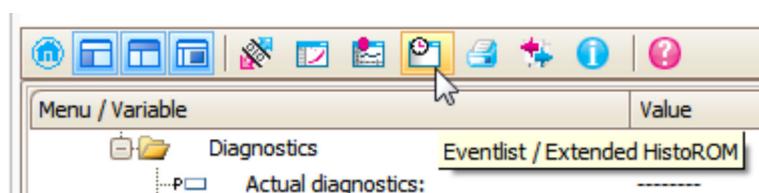

「イベントリスト/拡張 HistoROM」機能を選択します。



「イベントリストの読み込み」機能を選択します。

- ↳ 対処法などを含むイベントリストが「データの概要」ウィンドウに表示されます。

12.4 診断リスト

診断リスト サブメニュー サブメニューでは、現在未処理の診断メッセージを最大 5 件表示できます。5 件以上のメッセージが未処理の場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示部に示されます。

ナビゲーションパス

診断 → 診断リスト

対処法の呼び出しと終了

1. を押します。
 - ↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. + を同時に押します。
 - ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

12.5 診断イベントのリスト

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
センサの診断				
003	プローブの破損が検出されました	1. マップをチェックして下さい。 2. センサをチェックして下さい。	F	Alarm
046	付着を検知しました	センサを清掃して下さい	F	Alarm
104	HF ケーブル	乾燥、シーリングのチェックして下さい。 1. HF ケーブル接続の 2. HF ケーブルの変更して下さい。	F	Alarm
105	HF ケーブル	1. HF ケーブルをしっかりと接続して下さい。 2. HF ケーブルの変更して下さい。	F	Alarm
106	センサ	1. センサを確認して下さい 2. HF ケーブルを確認して下さい 3. サービスに連絡して下さい	F	Alarm
電子部の診断				
242	ソフトウェアの互換性なし	1. ソフトウェアをチェックして下さい。 2. メイン電子モジュールのフラッシュまたは交換をして下さい。	F	Alarm
252	モジュールの互換性なし	1. 電子モジュールをチェックして下さい。 2. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
261	電子モジュール	1. 機器を再起動して下さい。 2. 電子モジュールをチェックして下さい。 3. IO モジュールまたはメイン電子モジュールを交換してください。	F	Alarm
262	モジュール接続	1. モジュール接続をチェックして下さい。 2. 電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
270	メイン電子モジュール故障	メイン電子モジュールの変更	F	Alarm
271	メイン電子モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
272	メイン電子モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
273	メイン電子モジュール故障	1. 表示器での応急時操作。 2. メイン電子モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
275	I/O モジュール故障	I/O モジュールの変更	F	Alarm
276	I/O モジュール故障	1. 機器を再起動して下さい。 2. IO モジュールを交換して下さい。	F	Alarm
282	データストレージ	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
283	電子メモリ内容	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
311	電子モジュール故障	1. データの転送または機器のリセットをして下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
311	電子モジュール故障	メンテナンスが必要です。1.リセットしないでください。 2.弊社サービスに連絡してください。	M	Warning

診断番号	ショートテキスト	修理	ステータス信号 [工場出荷時]	診断動作 [工場出荷時]
設定の診断				
410	データ転送	1. 接続をチェックして下さい。 2. データ転送を再試行して下さい。	F	Alarm
412	ダウンロード中	ダウンロード中です。しばらくお待ち下さい。	C	Warning
435	リニアライゼーション	リニアライゼーションテーブルをチェックして下さい。	F	Alarm
437	設定の互換性なし	1. 機器を再起動して下さい。 2. 弊社サービスへ連絡して下さい。	F	Alarm
438	データセット	1. データセットファイルのチェック 2. 機器設定のチェック 3. 新規設定のアップロード/ダウンロード	M	Warning
482	OOS のブロック	ブロックを AUTO モードへ設定	F	Alarm
484	シミュレーションエラーモード	シミュレータの無効化	C	Alarm
485	シミュレーション測定値	シミュレータの無効化	C	Warning
494	シミュレーションスイッチ出力	シミュレーションスイッチ出力を無効にする。	C	Warning
495	診断イベントのシミュレーション	シミュレータの無効化	C	Warning
497	プロック出力シミュレーション	シミュレーションを無効にする	C	Warning
585	シミュレーション距離	シミュレータの無効化	C	Warning
プロセスの診断				
801	エネルギーが低すぎる	供給電圧が低すぎます。電圧を上げてください。	S	Warning
825	稼動温度	1. 周囲温度をチェックして下さい。 2. プロセス温度をチェックして下さい。	S	Warning
825	稼動温度		F	Alarm
921	基準の変更	1. 基準構成のチェック 2. 圧力のチェック 3. センサのチェック	S	Warning
936	EMC 干渉	EMC 上のインストールのチェック	F	Alarm
941	エコーロスト	1. パラメータ'DC 値'のチェックして下さい	F	Alarm ¹⁾
942	安全距離内	1. レベルをチェックして下さい 2. 安全距離のチェックして下さい	S	Alarm ¹⁾
943	不感知距離内	精度低下 レベルをチェックして下さい	S	Warning
944	レベル範囲	精度低下 レベルがプロセス接続部付近	S	Warning
950	高度な診断 1~2 が発生しました	診断イベントを維持する	M	Warning ¹⁾

1) 診断動作を変更できます。

12.6 イベントログブック

12.6.1 イベント履歴

イベントリストには、発生したイベントメッセージの概要が時系列で表示されます。

このサブメニューは現場表示器から操作する場合にのみ表示されます。FieldCare を介して操作する場合、イベントリストは FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能で表示できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → イベントリスト

最大 100 件のイベントメッセージを時系列に表示できます。

イベント履歴には、次の入力項目が含まれます。

- 診断イベント
- 情報イベント

各イベントの発生時間に加えて、そのイベントの発生または終了を示すシンボルも割り当てられます。

- 診断イベント
 - ⊖ : イベントの発生
 - ⊕ : イベントの終了
- 診断イベント
 - ⊖ : イベントの発生

対処法の呼び出しと終了

1. 回を押します。
 - ↳ 選択した診断イベントの対処法に関するメッセージが開きます。
2. □ + 回を同時に押します。
 - ↳ 対処法に関するメッセージが閉じます。

12.6.2 イベントログブックのフィルタ処理

フィルタオプション パラメータを使用すると、イベントリスト サブメニューに表示するイベントメッセージのカテゴリーを設定できます。

ナビゲーションパス

診断 → イベントログブック → フィルタオプション

フィルタカテゴリー

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- Maintenance required (M)
- 情報

12.6.3 情報イベントの概要

情報番号	情報名
I1000	----- (装置 OK)
I1089	電源オン
I1090	設定のリセット
I1091	設定変更済
I1092	トレンドデータが消去されました。

情報番号	情報名
I1110	書き込み保護スイッチ変更
I1137	電子部が交換されました
I1151	履歴のリセット
I1154	最小/最大端子電圧のリセット
I1155	電子部内温度のリセット
I1156	メモリエラートレンド
I1157	メモリエラーイベントリスト
I1185	表示バックアップ完了
I1186	表示ディスプレイでの復元
I1187	表示ディスプレイでダウンロードされた設定
I1188	表示データクリア済
I1189	バックアップ比較完了
I1256	表示: アクセスステータス変更
I1264	安全機能が中断されました
I1335	ファームウェアの変更
I1397	フィールドバス: アクセスステータス変更
I1398	CDI: アクセスステータス変更
I1512	ダウンロードを開始しました
I1513	ダウンロード終了
I1514	アップロード開始
I1515	アップロード完了

12.7 ファームウェアの履歴

日付	ファーム ウェアバ ージョン	変更	関連資料 (FMP50、PROFIBUS)		
			取扱説明書	機能説明書	技術仕様書
2011年7月	01.00.zz	オリジナルソフトウェア	BA01005F/00/EN/10.10	GP01001F/00/EN/10.10	TI01000F/00/EN/13.11
2015年2月	01.01.zz	■ SD03 のサポート ■ 言語の追加 ■ HistoROM 機能の拡張 ■ 「高度な診断」機能ブロックの統合 ■ 機能改良およびバグ修正	BA01005F/00/EN/14.14 BA01005F/00/EN/15.16 ¹⁾	GP01001F/00/EN/13.14	TI01000F/00/EN/17.14 TI01000F/00/EN/20.16 ¹⁾

1) DeviceCare および FieldCare の現在の DTM バージョンで使用できる Heartbeat ウィザードの情報が含まれます。

i ファームウェアバージョンは、製品構成を使用して注文時に指定できます。これにより、既存のまたは計画中のシステム統合とファームウェアバージョンの互換性を確保することができます。

13 メンテナンス

特別なメンテナンスは不要です。

13.1 外部洗浄

機器の外部洗浄を行う場合、ハウジングの表面やシールを腐食させるような洗浄剤は使用しないでください。

13.2 一般的な洗浄方法

アプリケーションによっては、プローブに汚れや付着物が形成される場合があります。薄くて均一な層は、測定にほとんど影響しません。層が厚い場合は、信号が減衰し、測定範囲が減少します。非常に不均一な付着物の形成または固化（例：結晶化による）により、測定結果が不正確になる可能性があります。このような場合は、非接触式の測定原理を採用するか、プローブの汚れを定期的に検査してください。

水酸化ナトリウム溶液による洗浄（例：CIP 洗浄）：カップリングが濡れると、基準動作条件下よりも大きな測定誤差が発生する可能性があります。濡れると、一時的に測定が不正確になることがあります。

14 修理

14.1 一般情報

14.1.1 修理コンセプト

Endress+Hauser の修理コンセプトでは、機器にモジュール式設計を採用することにより、当社サービス部門または専門トレーニングを受けたユーザーが修理を実施できるようになっています。

スペアパーツは合理的なキットに分類され、関連する交換指示書が付属します。

点検およびスペアパーツの詳細については、当社サービスの担当者にご連絡ください。

14.1.2 防爆認定機器の修理

▲ 警告

不適切な修理により、電気の安全性が損なわれます。

爆発の危険性

- ▶ 防爆認定機器の修理は、当社サービスまたは専門作業員が国内規制に従って実施する必要があります。
- ▶ 関連規格、危険場所に関する国内規制、安全上の注意事項および証明書に従ってください。
- ▶ 当社純正スペアパーツのみを使用してください。
- ▶ 銘板に記載された機器構成に注意してください。同等のパーツのみ交換パーツとして使用できます。
- ▶ 適切な関連資料の指示に従って修理してください。
- ▶ 認定機器を改造して別の認定バージョンに変更できるのは、当社サービス担当者に限られます。

14.1.3 電子モジュールの交換

電子モジュールを交換した場合、パラメータはハウジング内の HistoROM に保存されているため、機器を再校正する必要はありません。メイン電子モジュールの交換時には、新たに不要反射の抑制を記録しなければならない場合があります。

14.1.4 機器の交換

機器を完全に交換した場合、以下のいずれかの方法を使用してパラメータを機器に転送できます。

- 表示モジュールを使用
必須条件：交換前の機器の設定を事前に表示モジュールに保存しておくこと。
- FieldCare を使用
必須条件：FieldCare を使用して交換前の機器の設定を事前にコンピュータに保存しておくこと。

新たに校正を実施することなく、測定を継続することが可能です。不要反射の抑制のみ、再度実行しなければならない場合があります。

14.2 スペアパーツ

- 交換可能な計測機器コンポーネントの一部は、スペアパーツ銘板で確認できます。これには、スペアパーツに関する情報が含まれます。
- 機器の端子部蓋に、以下の情報が含まれるスペアパーツ銘板が付いています。
 - 計測機器の主要なスペアパーツのリスト（スペアパーツの注文情報を含む）
 - W@M デバイスビューアーの URL (www.endress.com/deviceviewer) :
 計測機器のスペアパーツがすべてオーダーコードとともにリストされており、注文することができます。関連する設置要領書がある場合は、これをダウンロードすることもできます。

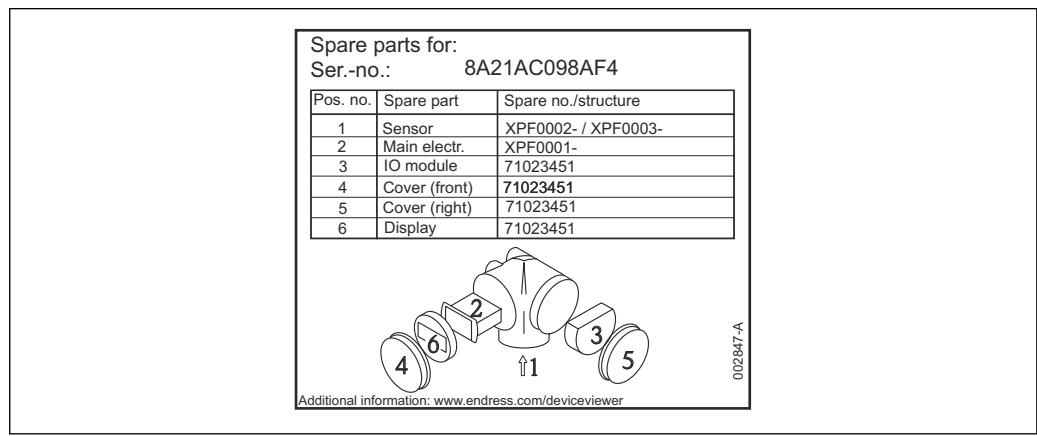


図 25 端子部蓋のスペアパーツ銘板の例

- i** 計測機器シリアル番号 :
- 機器およびスペアパーツの銘板に記載されています。
 - 「機器情報」サブメニューの「シリアル番号」から読み取ることができます。

14.3 収却

機器の安全な返却要件は、機器の種類と各国の法によって異なります。

- ウェブページの情報を参照してください。
<https://www.endress.com/support/return-material>
↳ 地域を選択します。
- 機器を返却する場合、機器が衝撃や外部の影響から確実に保護されるように梱包してください。納入時の梱包材を使用すると、最適な保護効果が得られます。

14.4 廃棄

- 電子・電気機器廃棄物 (WEEE) に関する指令 2012/19/EU により必要とされる場合、分別されていない一般廃棄物として処理する WEEE を最小限に抑えるため、製品には絵文字シンボルが付いています。このマークが付いている製品は、分別しない一般ゴミとしては廃棄しないでください。代わりに、適切な条件下で廃棄するために製造者へご返送ください。

15 アクセサリ

本製品向けの現行アクセサリは、www.endress.com で選択できます。

1. フィルタおよび検索フィールドを使用して製品を選択します。
2. 製品ページを開きます。
3. **Spare parts & Accessories** を選択します。

15.1 機器固有のアクセサリ

15.1.1 日除けカバー

日除けカバーは、製品構成の「同梱アクセサリ」から機器と一緒に注文できます。これは機器を直射日光、雨水、雹などから保護するために使用します。

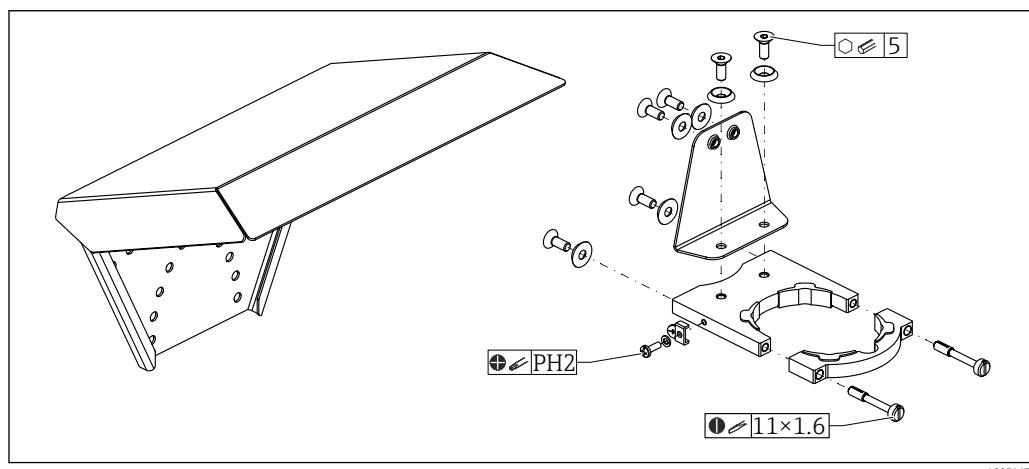


図 26 概要

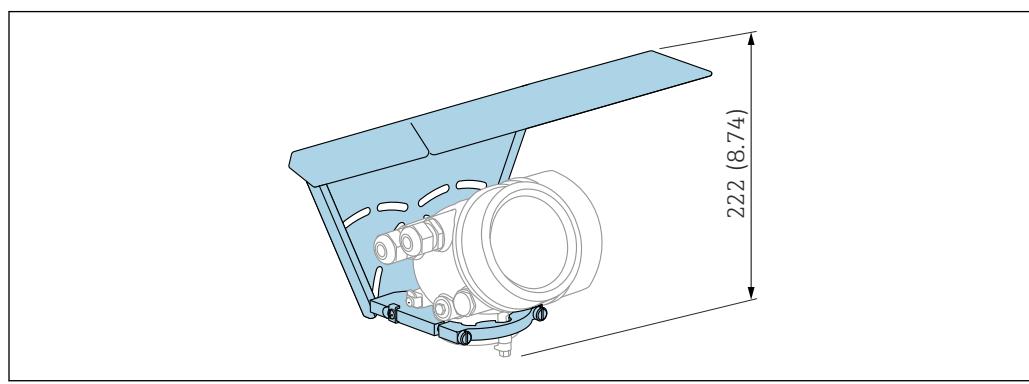


図 27 高さ。測定単位 mm (in)

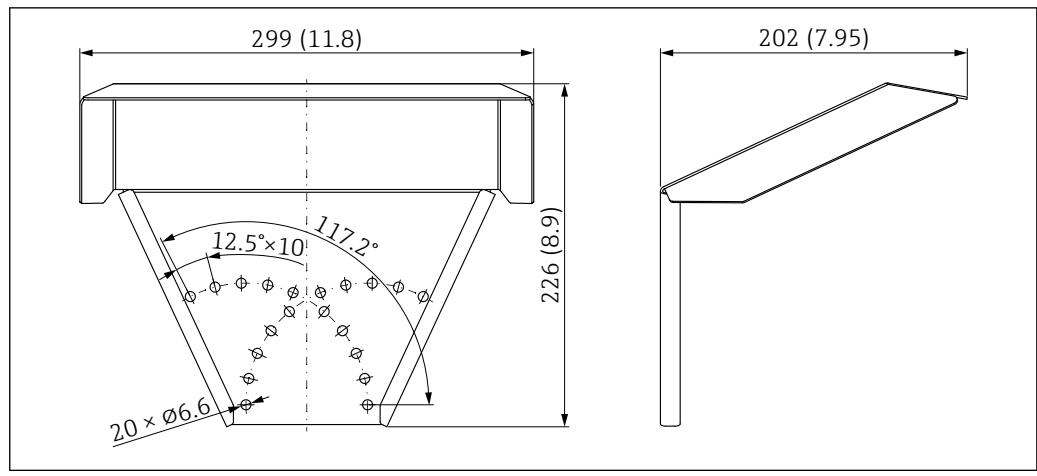


図 28 寸法。測定単位 mm (in)

材質

- 保護キャップ : SUS 316L 相当 (1.4404)
- ブラケット : SUS 316L 相当 (1.4404)
- アングル金具 : SUS 316L 相当 (1.4404)
- 締付けねじ : SUS 316L 相当 (1.4404) + 炭素繊維
- 成形ゴム部品 (4x) : EPDM
- ネジ : A4
- ディスク : A4
- 接地端子 : A4、SUS 316L 相当 (1.4404)

アクセサリのオーダー番号 :

71162242

15.1.2 電子部ハウジングの取付ブラケット

「分離型センサ」機器バージョン（製品構成の仕様コード 060）の場合、取付ブラケットは納入範囲に含まれます。別売りのアクセサリとして注文可能です。

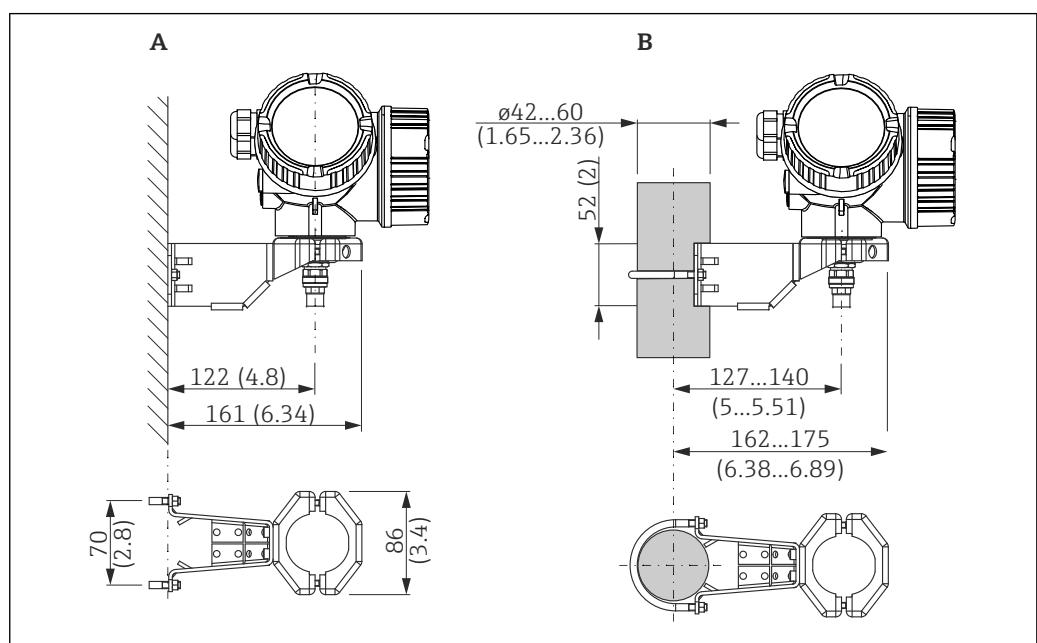


図 29 電子部ハウジングの取付ブラケット、単位 : mm (in)

- A 壁面取付け
B 支柱取付け

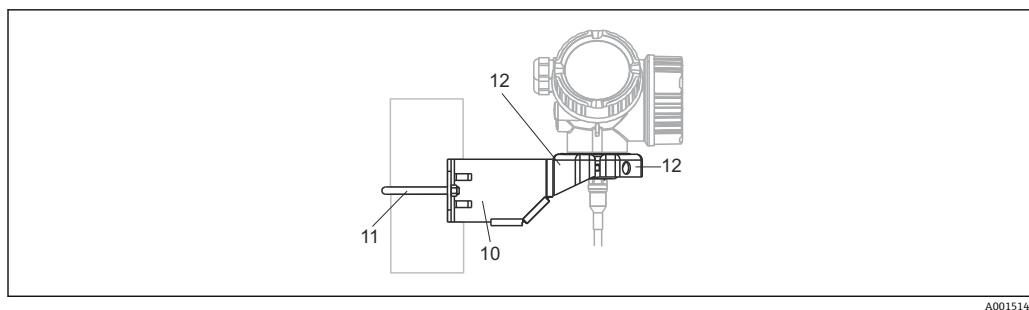


図 30 材質：取付ブラケット

10 ブラケット : SUS 316L 相当 (1.4404)

11 円形ブラケット : SUS 316L 相当 (1.4404)、ネジ/ナット : A4-70、ディスタンススリーブ : SUS 316L
相当 (1.4404)

12 ハーフシェル : SUS 316L 相当 (1.4404)

アクセサリのオーダー番号 :

71102216

15.1.3 取付キット（絶縁）

ローププローブの確実な絶縁固定用

最高プロセス温度 : 150 °C (300 °F)

取付キット（絶縁）は、以下で使用可能：
FMP50

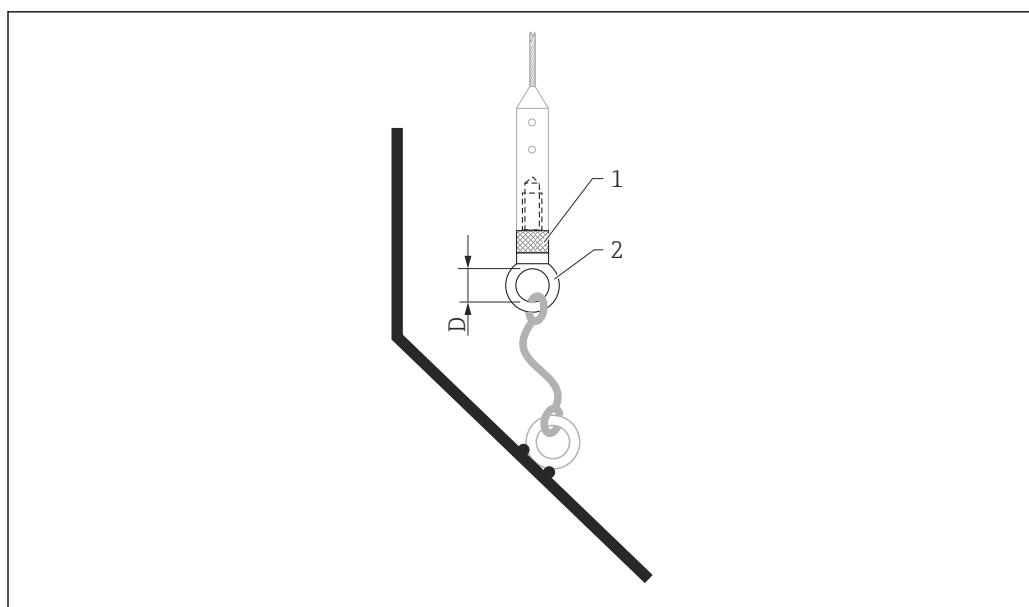


図 31 取付キットの納入範囲 :

1 絶縁スリーブ

2 環付きボルト

ローププローブ 4 mm (1/6 in) または 6 mm (1/4 in)、PA > スチールの場合：
直径 D = 20 mm (0.8 in)

アクセサリのオーダー番号 :
52014249

ローププローブ 6 mm (1/4 in) または 8 mm (1/3 in)、PA > スチールの場合：
直径 D = 25 mm (1 in)

アクセサリのオーダー番号 :
52014250

絶縁スリープは帯電のリスクがあるため、危険場所での使用には適していません。この場合、プローブが確実に接地されるように固定する必要があります。


i 取付キットは、機器と同時に注文することも可能です（Levelflex の製品構成、仕様コード 620 「同梱アクセサリ」、オプション PG「取付キット、絶縁、ロープ」を参照）。

15.1.4 センタリングスター

センタリングスター PFA

以下に適合：
FMP50

適用バージョン：
 ■ Ø16.4 mm (0.65 in)
 ■ Ø37 mm (1.46 in)

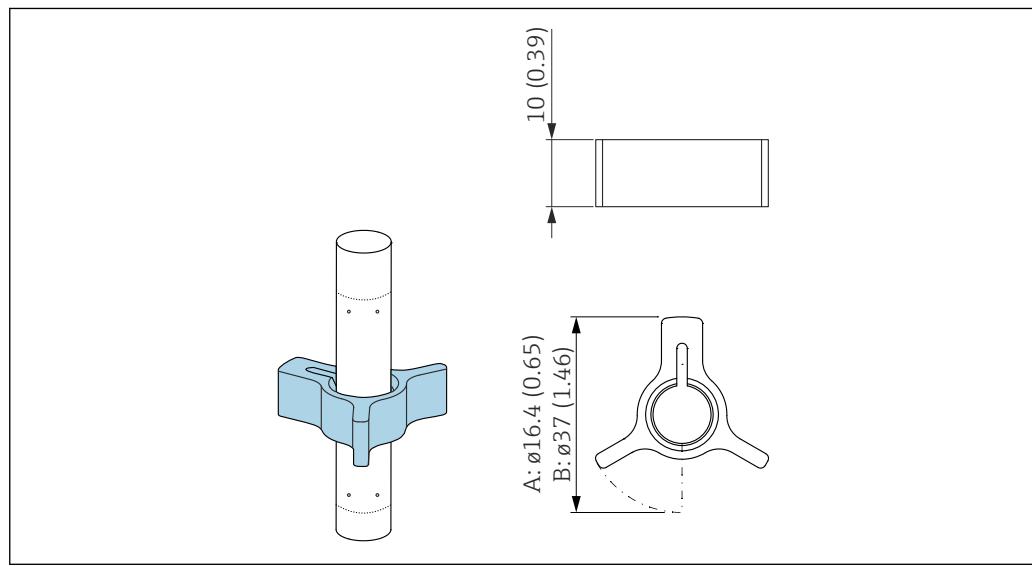

A0014577

- A プローブ 8 mm (0.3 in)
- B プローブ 12 mm (0.47 in) および 16 mm (0.63 in)

センタリングスターは、直径が 8 mm (0.3 in)、12 mm (0.47 in) および 16 mm (0.63 in) のロッド型プローブ（コーティングされたロッドプローブなど）に適合し、呼び口径 40~50 mm のパイプで使用できます。


i 詳細については、取扱説明書（BA00378F）を参照してください。

- 材質：PFA
- 許容プロセス温度範囲：-200~+250 °C (-328~+482 °F)

アクセサリのオーダー番号 :

- プローブ 8 mm (0.3 in)
71162453
- プローブ 12 mm (0.47 in)
71157270
- プローブ 16 mm (0.63 in)
71069065

15.1.5 リモートディスプレイ FHX50

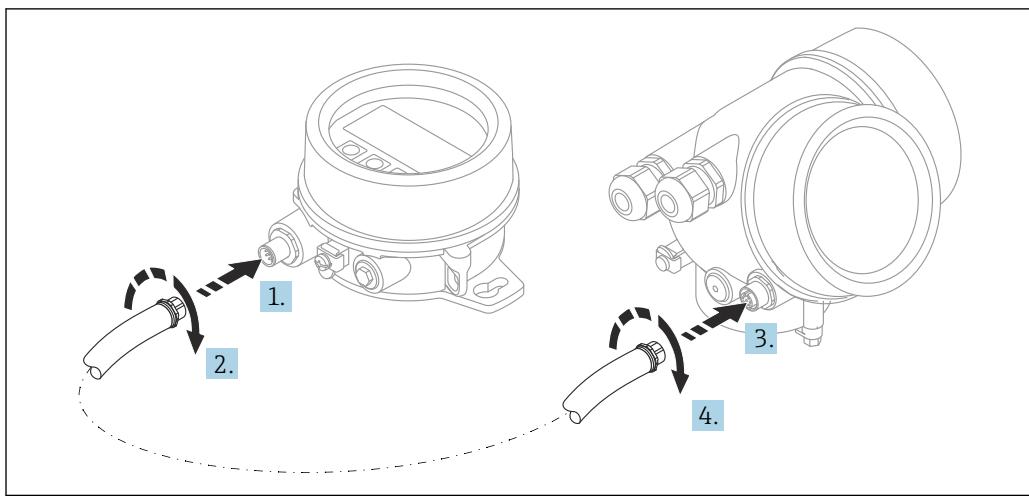

A0019128

技術データ

- 材質 :
 - プラスチック PBT
 - SUS 316L 相当/1.4404
 - アルミニウム
- 保護等級 : IP68 / NEMA 6P および IP66 / NEMA 4x
- 表示モジュールに適合 :
 - SD02 (プッシュボタン)
 - SD03 (タッチコントロール)
- 接続ケーブル :
 - 機器の付属ケーブル、最大 30 m (98 ft)
 - ユーザー側で用意する標準ケーブル、最大 60 m (196 ft)
- 周囲温度 : -40~80 °C (-40~176 °F)

注文情報

- リモートディスプレイを使用する場合は、機器バージョン「ディスプレイ FHX50 用」を注文する必要があります。FHX50 を注文する場合は、「計測機器バージョン」で「ディスプレイ FHX50 用」オプションを選択する必要があります。
- 「ディスプレイ FHX50 用」バージョンで注文しなかった計測機器に FHX50 を後付けする場合は、FHX50 の注文時に「計測機器バージョン」は「ディスプレイ FHX50 以外」を選択してください。この場合、機器の改造キットが FHX50 と一緒に納入されます。このキットにより、FHX50 が使用できるように機器を準備することが可能です。

i 認定を取得した変換器の場合、FHX50 の使用が制限される場合があります。機器に FHX50 を後付けできるのは、機器の安全上の注意事項 (XA) の基本仕様、「表示部/操作部」にオプション「FHX50 用」が記載されている場合だけです。

FHX50 の安全上の注意事項 (XA) も参照してください。

以下の変換器には後付けできません。

- 可燃性粉塵のある領域で使用するための認定機器 (粉塵防爆認定)
- Ex nA 保護タイプ


詳細については、個別説明書 (SD01007F) を参照してください。

15.1.6 過電圧保護

ループ電源機器用のサーボアレスタは、製品注文コードの「取付け済みアクセサリ」セクションを使用して機器と一緒に注文できます。

サーボアレスタは、ループ電源機器に使用できます。

- 1 チャンネル機器 - OVP10
- 2 チャンネル機器 - OVP20

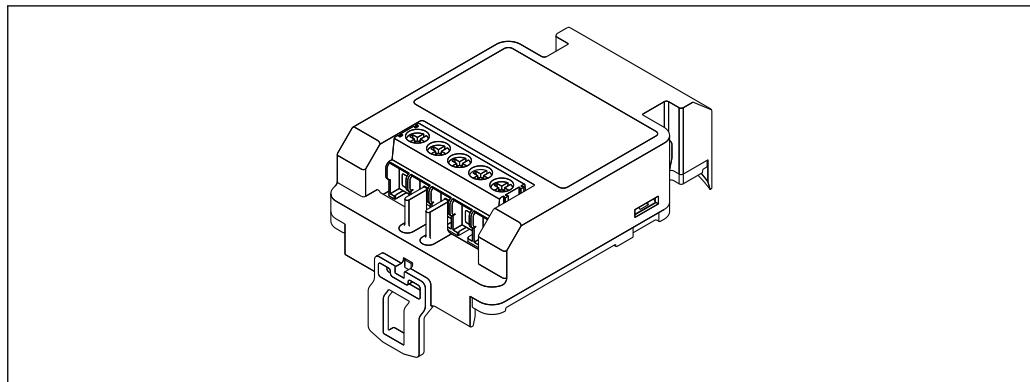

A0021734

技術データ

- 1 チャンネル当たりの抵抗 : $2 \times 0.5 \Omega_{\max}$
- DC 電圧しきい値 : 400~700 V
- サージ電圧しきい値 : < 800 V
- 1 MHz の静電容量 : < 1.5 pF
- 公称漏れ電流 (8/20 μs) : 10 kA
- 導体断面積に適合 : 0.2~2.5 mm² (24~14 AWG)

後付けの場合 :


- 1 チャンネル機器 (OVP10) のオーダー番号 : 71128617
- 2 チャンネル機器 (OVP20) のオーダー番号 : 71128619
- 変換器の認定に応じて、OVP モジュールの使用が制限される場合があります。関連する安全上の注意事項 (XA) のオプション仕様に、オプション NA (過電圧保護) と記載されている機器にのみ OVP モジュールを後付けできます。
- サージアレスタモジュールの使用時に必要な安全距離を保つには、機器に後付けした際にハウジングカバーも交換する必要があります。
以下のオーダー番号を使用して、ハウジングタイプに応じた適切なカバーを注文できます。
 - ハウジング GT18 : 71185516
 - ハウジング GT19 : 71185518
 - ハウジング GT20 : 71185517



詳細については、個別説明書 SD01090F を参照してください。

15.1.7 HART 機器用の Bluetooth モジュール BT10

Bluetooth モジュール BT10 は、製品注文コードの「取付け済みアクセサリ」セクションを使用して機器と一緒に注文できます。

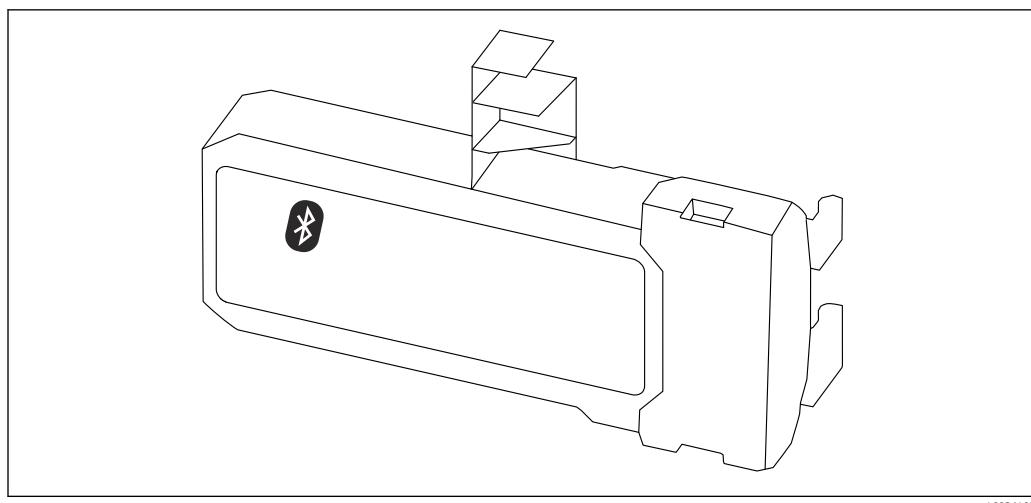

A0036493

技術データ

- SmartBlue アプリによる迅速かつ容易な設定
- 追加のツールまたはアダプタは不要
- SmartBlue (アプリ) 経由の信号カーブ
- 暗号化されたシングル・ポイントツーポイント・データ伝送 (Fraunhofer Institute による試験済み) および Bluetooth® ワイヤレス技術を利用した、パスワード保護された通信
- 基準条件下の範囲：
 > 10 m (33 ft)
- Bluetooth モジュールを使用する場合は、機器の最小供給電圧が最大 3 V 上昇します。

後付けの場合：

- オーダー番号 : 71377355
- 変換器の認定に応じて、Bluetooth モジュールの使用が制限される場合があります。関連する安全上の注意事項 (XA) のオプション仕様に、オプション NF (Bluetooth モジュール) と記載されている機器にのみ Bluetooth モジュールを組み込むことができます。

 詳細については、個別説明書 SD02252F を参照してください。

15.2 通信関連のアクセサリ

Commubox FXA291

CDI インターフェイス (= Endress+Hauser Common Data Interface) 付きの Endress +Hauser 製フィールド機器とコンピュータまたはノートパソコンの USB ポートを接続します。

オーダー番号 : 51516983

 詳細については、「技術仕様書」 TI00405C を参照してください。

15.3 サービス関連のアクセサリ

DeviceCare SFE100

HART、PROFIBUS、FOUNDATION フィールドバス機器の設定ツール

 技術仕様書 TI01134S

FieldCare SFE500

FDT ベースのプラントアセットマネジメントツール

システム内にあるすべての高性能フィールド機器を設定し、その管理をサポートすることができます。ステータス情報を使用することにより、ステータスと状態を簡単かつ効果的にチェックすることができます。



技術仕様書 TI00028S

15.4 システムコンポーネント

15.4.1 Memograph M RSG45

高機能データマネージャは、プロセス値を処理するための柔軟で強力なシステムです。

Memograph M は、電気信号の受信、表示、記録、分析、伝送、アナログ/デジタル入力信号および計算値の保存のために使用します。



技術仕様書 TI01180R および取扱説明書 BA01338R

16 操作メニュー

16.1 操作メニューの概要（表示モジュール）

ナビゲーション 図 操作メニュー

Language	
▶ 設定	→ □ 96
デバイスのタグ	→ □ 96
デバイスアドレス	→ □ 96
距離の単位	→ □ 96
タンクタイプ	→ □ 96
パイプ直径	→ □ 97
測定物グループ	→ □ 97
空校正	→ □ 98
満量校正	→ □ 98
レベル	→ □ 99
距離	→ □ 100
信号品質	→ □ 100
▶ マッピング	→ □ 103
距離の確定	→ □ 103
マッピングの最終点	→ □ 103
マップ記録	→ □ 103
距離	→ □ 103
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1~6	→ □ 104
Channel	→ □ 104

PV filter time	→ ▶ 104
Fail-safe type	→ ▶ 105
Fail safe value	→ ▶ 105
▶ 高度な設定	→ ▶ 106
ロック状態	→ ▶ 106
アクセスステータス表示	→ ▶ 107
アクセスコード入力	→ ▶ 107
▶ レベル	→ ▶ 108
測定物タイプ	→ ▶ 108
測定物特性	→ ▶ 108
プロセス特性	→ ▶ 109
高度なプロセス条件	→ ▶ 110
レベル単位	→ ▶ 111
不感知距離	→ ▶ 111
レベル補正	→ ▶ 112
▶ リニアライゼーション	→ ▶ 114
リニアライゼーションの方式	→ ▶ 116
リニアライゼーション後の単位	→ ▶ 117
フリーテキスト	→ ▶ 118
最大値	→ ▶ 119
直径	→ ▶ 119
中間高さ	→ ▶ 120
テーブルモード	→ ▶ 120

▶ テーブルの編集	
レベル	
ユーザー様の値	
テーブルを有効にする	→ □ 122
▶ 安全設定	→ □ 123
出力エコー信号消失	→ □ 123
エコー信号消失時の値	→ □ 123
エコー信号消失時急上昇	→ □ 124
不感知距離	→ □ 111
▶ WHG 確認	→ □ 126
▶ WHG 無効	→ □ 127
書き込み保護のリセット	→ □ 127
不適切なコード	→ □ 127
▶ プローブ設定	→ □ 128
プローブ接地	→ □ 128
▶ プローブ長の補正	→ □ 130
プローブ長の確認	→ □ 130
実際のプローブ長	→ □ 128
▶ スイッチ出力	→ □ 132
スイッチ出力機能	→ □ 132
ステータスの割り当て	→ □ 132
リミットの割り当て	→ □ 133
診断動作の割り当て	→ □ 133
スイッチオンの値	→ □ 134
スイッチオンの遅延	→ □ 135

スイッチオフの値	→ 135
スイッチオフの遅延	→ 136
フェールセーフモード	→ 136
ステータス切り替え	→ 136
出力信号の反転	→ 136
▶ 表示	→ 138
Language	→ 138
表示形式	→ 138
1~4 の値表示	→ 140
小数点桁数 1~4	→ 140
表示間隔	→ 140
表示のダンピング	→ 141
ヘッダー	→ 141
ヘッダーテキスト	→ 141
区切り記号	→ 142
数値形式	→ 142
小数点桁数メニュー	→ 142
バックライト	→ 143
表示のコントラスト	→ 143
▶ 設定バックアップの表示	→ 144
稼動時間	→ 144
最後のバックアップ	→ 144

▶ 管理	→ 147
▶ アクセスコード設定	→ 149
設定管理	→ 144
比較の結果	→ 145
機器リセット	→ 147
▶ 診断	→ 150
現在の診断結果	→ 150
前回の診断結果	→ 150
再起動からの稼動時間	→ 151
稼動時間	→ 144
▶ 診断リスト	→ 152
診断 1~5	→ 152
▶ イベントログブック	→ 153
フィルタオプション	
▶ イベントリスト	→ 153
▶ 機器情報	→ 154
デバイスのタグ	→ 154
シリアル番号	→ 154
ファームウェアのバージョン	→ 154
機器名	→ 154
オーダーコード	→ 155
拡張オーダーコード 1~3	→ 155

Status PROFIBUS Master Config	→ 155
PROFIBUS ident number	→ 155
▶ 測定値	→ 156
距離	→ 100
リニアライゼーションされたレベル	→ 119
端子電圧 1	→ 157
ステータス切り替え	→ 136
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1~6	→ 158
Channel	→ 104
Out value	→ 158
Out status	→ 159
Out status HEX	→ 159
▶ データのログ	→ 160
チャンネル 1~4 の割り当て	→ 160
ロギングの時間間隔	→ 161
すべてのログをリセット	→ 161
▶ チャンネル 1~4 表示	→ 162
▶ シミュレーション	→ 164
測定値の割り当て	→ 165
測定値	→ 165
シミュレーションスイッチ出力	→ 165
ステータス切り替え	→ 166
機器アラームのシミュレーション	→ 166

診断イベントの種類	
診断イベントのシミュレーション	→ 166
▶ 機器チェック	→ 167
機器チェック開始	→ 167
機器チェックの結果	→ 167
前回のチェック時刻	→ 167
レベル信号	→ 168
開始信号	→ 168

16.2 操作メニューの概要（操作ツール）

ナビゲーション  操作メニュー

▶ 設定	→  96
デバイスのタグ	→  96
デバイスアドレス	→  96
距離の単位	→  96
タンクタイプ	→  96
パイプ直径	→  97
測定物グループ	→  97
空校正	→  98
満量校正	→  98
レベル	→  99
距離	→  100
信号品質	→  100
距離の確定	→  101
現在のマッピング	→  102
マッピングの最終点	→  102
マップ記録	→  102
▶ Analog inputs	
▶ Analog input 1~6	→  104
Channel	→  104
PV filter time	→  104

Fail-safe type	→ ▶ 105
Fail safe value	→ ▶ 105
▶ 高度な設定	→ ▶ 106
ロック状態	→ ▶ 106
アクセスステータス ツール	→ ▶ 106
アクセスコード入力	→ ▶ 107
▶ レベル	→ ▶ 108
測定物タイプ	→ ▶ 108
測定物特性	→ ▶ 108
プロセス特性	→ ▶ 109
高度なプロセス条件	→ ▶ 110
レベル単位	→ ▶ 111
不感知距離	→ ▶ 111
レベル補正	→ ▶ 112
▶ リニアライゼーション	→ ▶ 114
リニアライゼーションの方式	→ ▶ 116
リニアライゼーション後の単位	→ ▶ 117
フリーテキスト	→ ▶ 118
リニアライゼーションされたレベル	→ ▶ 119
最大値	→ ▶ 119
直徑	→ ▶ 119
中間高さ	→ ▶ 120
テーブルモード	→ ▶ 120
テーブル番号	→ ▶ 121
レベル	→ ▶ 121

レベル	→ ▶ 122
ユーザー様の値	→ ▶ 122
テーブルを有効にする	→ ▶ 122
▶ 安全設定	→ ▶ 123
出力エコー信号消失	→ ▶ 123
エコー信号消失時の値	→ ▶ 123
エコー信号消失時急上昇	→ ▶ 124
不感知距離	→ ▶ 111
▶ WHG 確認	→ ▶ 126
▶ WHG 無効	→ ▶ 127
書き込み保護のリセット	→ ▶ 127
不適切なコード	→ ▶ 127
▶ プローブ設定	→ ▶ 128
プローブ接地	→ ▶ 128
実際のプローブ長	→ ▶ 128
プローブ長の確認	→ ▶ 129
▶ スイッチ出力	→ ▶ 132
スイッチ出力機能	→ ▶ 132
ステータスの割り当て	→ ▶ 132
リミットの割り当て	→ ▶ 133
診断動作の割り当て	→ ▶ 133
スイッチオンの値	→ ▶ 134
スイッチオンの遅延	→ ▶ 135
スイッチオフの値	→ ▶ 135
スイッチオフの遅延	→ ▶ 136

フェールセーフモード	→ 136
ステータス切り替え	→ 136
出力信号の反転	→ 136
▶ 表示	→ 138
Language	→ 138
表示形式	→ 138
1~4 の値表示	→ 140
小数点桁数 1~4	→ 140
表示間隔	→ 140
表示のダンピング	→ 141
ヘッダー	→ 141
ヘッダーテキスト	→ 141
区切り記号	→ 142
数値形式	→ 142
小数点桁数メニュー	→ 142
バックライト	→ 143
表示のコントラスト	→ 143
▶ 設定バックアップの表示	→ 144
稼動時間	→ 144
最後のバックアップ	→ 144
設定管理	→ 144

▶ 管理	→ ▶ 145
バックアップのステータス	→ ▶ 145
比較の結果	→ ▶ 145
▶ 診断	→ ▶ 147
アクセスコード設定	→ ▶ 147
機器リセット	→ ▶ 147
▶ 診断リスト	→ ▶ 150
現在の診断結果	→ ▶ 150
タイムスタンプ	→ ▶ 150
前回の診断結果	→ ▶ 150
タイムスタンプ	→ ▶ 151
再起動からの稼動時間	→ ▶ 151
稼動時間	→ ▶ 144
▶ 機器情報	→ ▶ 152
診断 1~5	→ ▶ 152
タイムスタンプ 1~5	→ ▶ 152
デバイスのタグ	→ ▶ 154
シリアル番号	→ ▶ 154
ファームウェアのバージョン	→ ▶ 154
機器名	→ ▶ 154
オーダーコード	→ ▶ 155
拡張オーダーコード 1~3	→ ▶ 155
Status PROFIBUS Master Config	→ ▶ 155
PROFIBUS ident number	→ ▶ 155

▶ 測定値	→ ▶ 156
距離	→ ▶ 100
リニアライゼーションされたレベル	→ ▶ 119
端子電圧 1	→ ▶ 157
ステータス切り替え	→ ▶ 136
▶ Analog inputs	
 ▶ Analog input 1~6	→ ▶ 158
Channel	→ ▶ 104
Out value	→ ▶ 158
Out status	→ ▶ 159
Out status HEX	→ ▶ 159
▶ データのログ	→ ▶ 160
チャンネル 1~4 の割り当て	→ ▶ 160
ロギングの時間間隔	→ ▶ 161
すべてのログをリセット	→ ▶ 161
▶ シミュレーション	→ ▶ 164
測定値の割り当て	→ ▶ 165
測定値	→ ▶ 165
シミュレーションスイッチ出力	→ ▶ 165
ステータス切り替え	→ ▶ 166
機器アラームのシミュレーション	→ ▶ 166
診断イベントのシミュレーション	→ ▶ 166
▶ 機器チェック	→ ▶ 167
機器チェック開始	→ ▶ 167
機器チェックの結果	→ ▶ 167

前回のチェック時刻

→ 167

レベル信号

→ 168

開始信号

→ 168

▶ Heartbeat

→ 169

16.3 「設定」 メニュー

- i** ■ : 表示モジュールおよび操作モジュールを使用してパラメータに移動する方法を示します。
 ■ : 操作ツール (FieldCare など) を使用してパラメータに移動する方法を示します。
 ■ : アクセスコードを使用してロックできるパラメータを示します。

ナビゲーション 設定

デバイスのタグ



ナビゲーション 設定 → デバイスのタグ

説明 機器のタグを入力します。

ユーザー入力 最大 32 文字の英数字

デバイスアドレス



ナビゲーション 設定 → デバイスアドレス

説明 **Address mode = Software** の場合：バスアドレスを入力します。
Address mode = Hardware の場合：バスアドレスを表示します。

ユーザー入力 0～126

距離の単位



ナビゲーション 設定 → 距離の単位

説明 距離計算の長さ単位。

選択	SI 単位 ■ mm ■ m	US 単位 ■ ft ■ in
----	----------------------	-----------------------

タンクタイプ



ナビゲーション 設定 → タンクタイプ

必須条件 測定物タイプ (→ 108) = 液体 に設定します。

説明 タンクタイプを選択します。

選択

- 金属
- 外筒管
- 非金属
- 外部取り付け
- コアキシャル

工場出荷時設定

プローブに応じて異なります。

追加情報

- プローブに応じて異なります。前述のオプションの一部を使用できない場合や、追加オプションが用意されている場合があります。
- コアキシャルプローブおよびまたは金属製センタリングディスクを持つプローブでは、**タンクタイプ** パラメータはプローブの種類に対応し、変更することができません。

パイプ直径**ナビゲーション**

図図 設定 → パイプ直径

必須条件

タンクタイプ (→ 図 96) = 外筒管

説明

外筒管または内筒管の直径を設定します。

ユーザー入力

0~9.999 m

測定物グループ**ナビゲーション**

図図 設定 → 測定物グループ

必須条件

測定物タイプ (→ 図 108) = 液体 に設定します。

説明

測定物グループを選択します。

選択

- その他
- 水ベース (DC >= 4)

追加情報

このパラメータには、測定物の大まかな比誘電率 (DC 値) を指定します。DC をより詳細に定義するには、**測定物特性** パラメータ (→ 図 108) を使用します。

測定物グループ パラメータの**測定物特性** パラメータ (\rightarrow 図 108) の工場設定は、次のとおりです。

測定物グループ	測定物特性 (\rightarrow 図 108)
その他	不明
水ベース (DC $>= 4$)	DC 4 ... 7

i **測定物特性** パラメータは、後から変更できます。しかし、その場合、**測定物グループ** パラメータの値は保たれます。**測定物特性** パラメータのみが信号評価に関係します。

i 比誘電率が小さい場合、測定範囲が減少することがあります。詳細については、各機器の技術仕様書 (TI) を参照してください。

空校正



ナビゲーション

設定 \rightarrow 空校正

説明

最低レベルからプロセス接続まで距離。


ユーザー入力

プローブに応じて異なります。

工場出荷時設定

プローブに応じて異なります。

追加情報

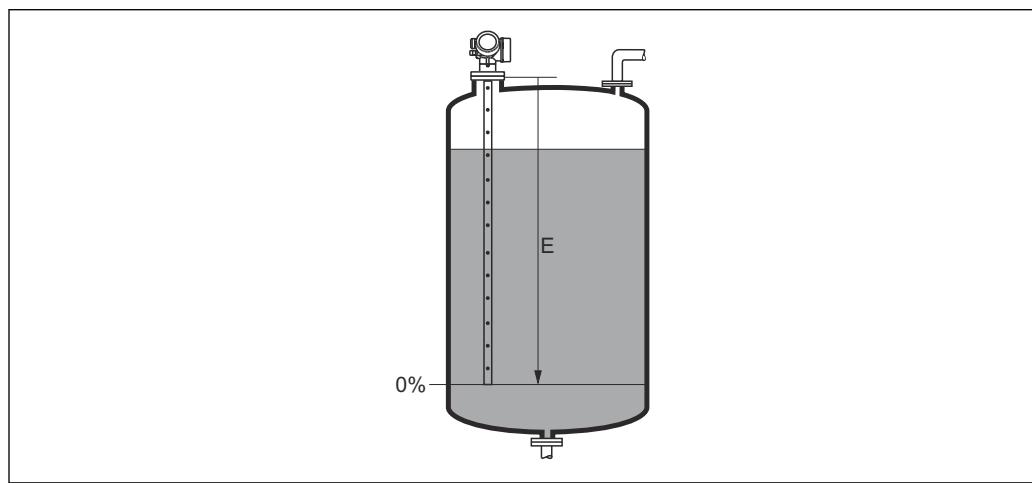

A0013178

図 32 液体レベル測定用の空校正 (E)

満量校正



ナビゲーション

設定 \rightarrow 満量校正

説明

スパン: 最高レベル - 最低レベル。

ユーザー入力

プローブに応じて異なります。

工場出荷時設定

プローブに応じて異なります。

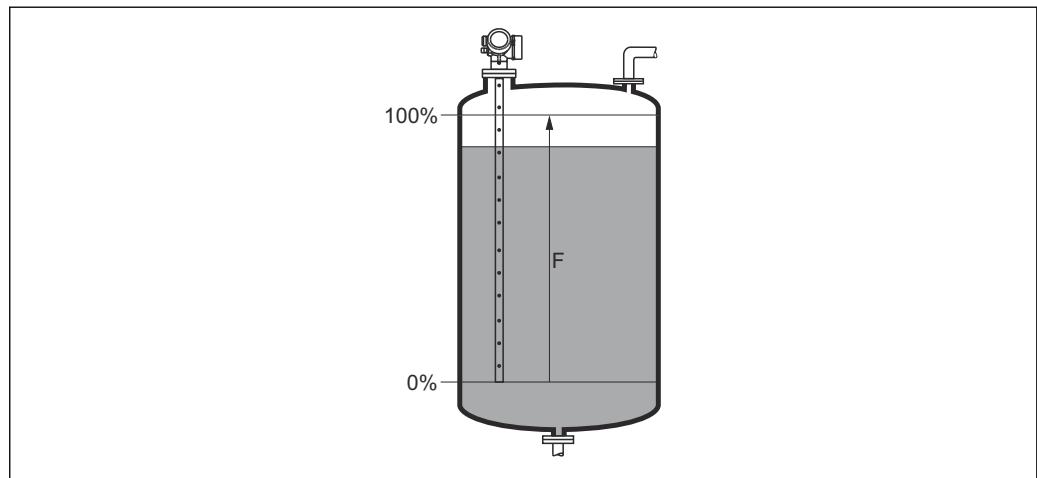
追加情報

図 33 液体レベル測定用の満量校正 (F)

レベル**ナビゲーション**

■ ■ 設定 → レベル

説明

測定レベル L_L (リニアライゼーションの前) を表示します。

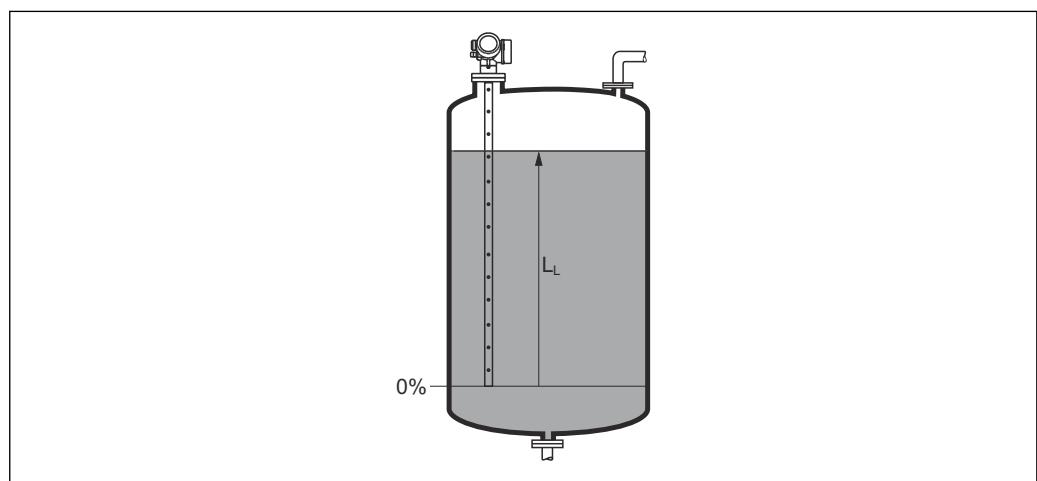
追加情報

図 34 液体計測時のレベル

i 単位は、**レベル単位** パラメータ (→ 図 111)で設定します。

距離


ナビゲーション

□ □ 設定 → 距離

説明

測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）からレベルまでの測定距離 D_L を表示します。

追加情報

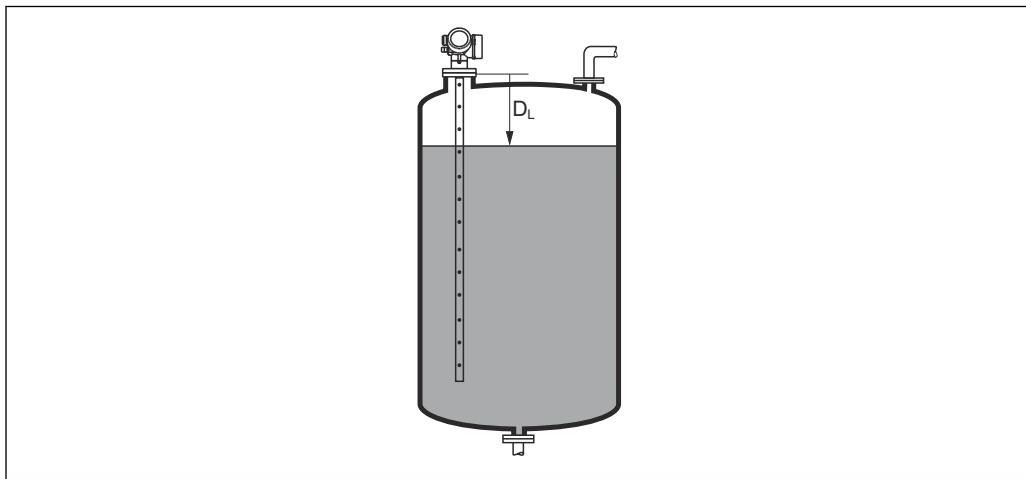

A0013198

図 35 液体計測の距離

i 単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 図 96) で設定します。

信号品質

ナビゲーション

□ □ 設定 → 信号品質

説明

評価されたエコーの信号品質を表示します。

追加情報

表示選択の説明

■ 強い

評価されたエコーが、しきい値を 10 mV 以上超えています。

■ 測定物

評価されたエコーが、しきい値を 5 mV 以上超えています。

■ 弱い

評価されたエコーが、しきい値を 5 mV 未満超えています。

■ 信号なし

機器は有効なエコーを検出していません。

このパラメータで示される信号品質は、常に現在評価されているエコー、つまりレベル/界面エコー¹⁾、またはプローブ終端エコーのどちらかに対応します。この 2 つを区別するために、プローブ終端エコーは必ずカッコ内に表示されます。

i 反射がない場合（信号品質 = 信号なし）、機器は以下のエラーメッセージを生成します。

- F941 : 出力エコー信号消失 (→ 図 123) = アラームの場合
- S941 : 出力エコー信号消失 (→ 図 123) で別のオプションが選択されている場合

1) 2 つのうち品質が低い方

距離の確定



ナビゲーション

図 設定 → 距離の確定

説明

測定距離が実際の距離と一致するかどうかを設定します。

選択項目に応じて、機器は自動的にマッピングレンジを設定します。

選択

- 手動マップ
- 距離OK
- 距離不明
- 距離が短かすぎる^{*}
- 距離が長すぎる^{*}
- タンク空
- マップ削除

追加情報

選択項目の説明

■ 手動マップ

マッピング範囲を選択することは、**マッピングの最終点** パラメータ(→ 図 102)を手動で定義することです。この場合、距離を確認する必要はありません。

■ 距離OK

測定距離が実際の距離と一致している場合に選択します。機器はマッピングを実施します。

■ 距離不明

実際の距離が不明な場合に選択します。この場合、マッピングは実施できません。

■ 距離が短かすぎる

測定距離が実際の距離より短い場合に選択します。機器は次のエコーを探し、**距離の確定** パラメータに戻ります。距離の最計算が行なわれ、表示されます。表示された距離が実際の距離と一致するまで、比較を繰り返す必要があります。この後、**距離OK** を選択するとマップの記録が開始されます。

■ 距離が長すぎる²⁾

測定距離が実際の距離を超過している場合に選択します。機器は信号の評価を調整し、**距離の確定** パラメータに戻ります。距離の最計算が行なわれ、表示されます。表示された距離が実際の距離と一致するまで、比較を繰り返す必要があります。この後、**距離OK** を選択するとマップの記録が開始されます。

■ タンク空

タンクが完全に空の場合に選択します。機器は測定範囲全体をカバーするマッピングを記録します。

タンクが完全に空の場合に選択します。機器は**LNまでマップのギャップ**を差し引いた測定範囲全体をカバーするマッピングを記録します。

■ 工場出荷時のマッピング

現在のマッピングカーブ(マッピングが記録されている場合)を削除する場合に選択します。機器は、**距離の確定** パラメータに戻り、新しいマッピングを記録できます。

i 表示モジュールを使用して操作している場合、参照用に、このパラメータと一緒に測定距離が表示されます。

i 距離を確認する前に、学習プロセス「**距離が短かすぎる** オプション」または「**距離が長すぎる** オプション」が終了した場合、マップは記録されず、学習プロセスは 60 秒後にリセットされます。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

2) 「エキスパート → センサ → エコートラッキング → **評価モード** パラメータ」 = 「短期履歴」または「長期履歴」の場合にのみ使用可能

現在のマッピング

ナビゲーション

■ 設定 → 現在のマッピング

説明 マッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

マッピングの最終点

ナビゲーション

■ 設定 → マッピングの最終点

必須条件 **距離の確定** (→ ■ 101) = **手動マップ** または **距離が短かすぎる**

説明

マッピングの新しい最終点を設定します。

ユーザー入力

0~200 000.0 m

追加情報

新しいマッピングをどの距離まで記録するかを設定します。測定基準点(フランジの取付部分またはネジ接続の下端)からの距離を測定します。

i 参照用に、**現在のマッピング** パラメータ (→ ■ 102)がこのパラメータと一緒に表示されます。これはマッピングがすでにどの距離まで記録されているかを示します。

マップ記録

ナビゲーション

■ 設定 → マップ記録

必須条件 **距離の確定** (→ ■ 101) = **手動マップ** または **距離が短かすぎる**

説明

マップの記録を開始します。

選択

- いいえ
- マップ記録
- マップ削除

追加情報

選択項目の説明

■ いいえ

マップは記録されません。

■ マップ記録

マップは記録されます。記録が完了すると、新しい測定距離と新しいマッピングレンジがディスプレイに表示されます。現場表示器で操作している場合にこれらの値を確認するには、 を押します。

■ マップ削除

マッピング(マッピングが記録されている場合)を削除し、機器は再計算した測定距離とマッピングレンジを表示します。現場表示器で操作している場合にこれらの値を確認するには、 を押します。

16.3.1 「マッピング」 ウィザード

i マッピング ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、マッピングに関するすべてのパラメータは、**設定** メニュー(→図96)に直接表示されます。

i マッピング ウィザードでは、表示モジュールに常に2つのパラメータが同時に表示されます。上側のパラメータは編集できますが、下側のパラメータは参照用に表示されているだけであり、編集できません。

ナビゲーション  設定 → マッピング

距離の確定

ナビゲーション  設定 → マッピング → 距離の確定

説明 → 図101

マッピングの最終点

ナビゲーション  設定 → マッピング → マッピングの最終点

説明 → 図102

マップ記録

ナビゲーション  設定 → マッピング → マップ記録

説明 → 図102

距離

ナビゲーション  設定 → マッピング → 距離

説明 → 図100

16.3.2 「Analog input 1~6」 サブメニュー

i 機器の各 AI ブロックに **Analog input** サブメニューがあります。AI ブロックを使用してバスへの測定値の伝送を設定します。

このサブメニューでは AI ブロックの最も基本的な特性しか設定できません。AI ブロックの詳細設定については、次を参照してください。エキスパート → Analog inputs → Analog input 1~6.

ナビゲーション エキスパート → Analog inputs → Analog input 1~6

Channel



ナビゲーション

エキスパート → Analog inputs → Analog input 1~6 → Channel

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **CHANNEL** 標準パラメータ。

選択

- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- リニアライゼーションされた界面*
- 界面距離*
- 上層部の厚さ*
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量*
- エコーの絶対振幅
- エコーの相対振幅
- 界面の絶対振幅*
- 界面の相対振幅*
- 絶対 EOP 振幅
- 信号ノイズ
- EOP シフト
- DC の計算値*
- センサのデバッグ
- アナログ出力の高度な診断 1
- アナログ出力の高度な診断 2

追加情報

測定値を AI ブロックに割り当てます。

PV filter time



ナビゲーション

エキスパート → Analog inputs → Analog input 1~6 → PV filter time

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **PV_FTIME** 標準パラメータ。

ユーザー入力

正の浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報

このパラメータはアナログ入力ブロックの出力のダンピング定数 τ (秒単位) を設定します。

Fail-safe type**ナビゲーション**

□□ エキスパート → Analog inputs → Analog input 1～6 → Fail-safe type

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **FSAFE_TYPE** 標準パラメータ。

選択

- Fail safe value
- Fallback value
- Off

追加情報**選択項目の説明**

このパラメータはエラーが発生した場合のアナログ入力ブロックの出力値を設定します。

■ Fail safe value

エラーが発生した場合の出力値は、**Fail safe value** パラメータ (→ □ 105) で設定します。

■ Fallback value

エラー発生前の最後の有効な出力値が保持されます。

■ Off

出力値は実際の測定値を取ります。ステータスは「不良」に設定されます。

Fail safe value**ナビゲーション**

□□ エキスパート → Analog inputs → Analog input 1～6 → Fail safe value

必須条件

Fail-safe type (→ □ 105) = **Fail safe value**

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **FSAFE_VALUE** 標準パラメータ。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

このパラメータはエラーが発生した場合のアナログ入力ブロックの出力値を設定します。

16.3.3 「高度な設定」 サブメニュー

ナビゲーション  設定 → 高度な設定

ロック状態

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → ロック状態

説明 現在有効になっている最高優先度の書き込み保護を示します。

ユーザーインターフェイス

- ハードウェア書き込みロック
- SIL ロック
- WHG ロック
- 一時ロック

追加情報 書込保護の優先度タイプの説明

■ ハードウェア書き込みロック (優先度 1)

メイン電子モジュールのハードウェア書き込みロック用 DIP スイッチが有効になっています。これにより、パラメータへの書き込みアクセスを防ぐことができます。

■ SIL ロック (優先度 2)

SIL モードが有効です。関連パラメータへの書込アクセスを防止できます。

■ WHG ロック (優先度 3)

WHD モードが有効です。関連パラメータへの書込アクセスを防止できます。

■ 一時ロック (優先度 4)

機器の内部処理（例：データアップロード/ダウンロード、リセットなど）を実行中のため、パラメータへの書き込みアクセスが一時的にロックされます。処理が完了次第、パラメータの変更ができます。

 表示モジュールでは、書き込み保護により変更できないパラメータの前には  シンボルが表示されます。

アクセスステータス ツール

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → アクセスステータス ツール

説明 Shows the access authorization to the parameters via the operating tool.

追加情報  アクセス権を変更するには、**アクセスコード入力** パラメータ (→  107) を使用します。

 また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限されます。書き込み保護の状態を確認するには、**ロック状態** パラメータ (→  106) を使用します。

アクセスステータス表示

ナビゲーション	図 設定 → 高度な設定 → アクセスステータス表示
必須条件	現場表示器を使用する場合にのみ使用できます。
説明	ローカルディスプレイを介したパラメータへのアクセス許可を示す。
追加情報	<p>i アクセス権を変更するには、アクセスコード入力 パラメータ (→ 図 107) を使用します。</p> <p>i また、書き込み保護機能が有効な場合は、それによって現在のアクセス権がさらに制限されます。書き込み保護の状態を確認するには、ロック状態 パラメータ (→ 図 106) を使用します。</p>

アクセスコード入力

ナビゲーション	図 設定 → 高度な設定 → アクセスコード入力
説明	書き込みを許可するためにアクセスコードを入力。
ユーザー入力	0~9999
追加情報	<ul style="list-style-type: none">現場操作の場合は、ユーザー固有のアクセスコードをアクセスコード設定 パラメータ (→ 図 147) に入力する必要があります。不正なアクセスコードが入力されると、現在のアクセス権が維持されます。書き込み保護は、本書の  シンボルが付いたすべてのパラメータに適用されます。現場表示器では、パラメータの前の  シンボルは、パラメータが書き込み保護されていることを示します。10 分間キーを押さなかった場合、またはナビゲーションモードや編集モードから測定値表示モードに移動した場合、さらに 60 秒 経過後に書き込み保護パラメータは自動的にロックされます。 <p>i アクセスコードを紛失した場合は、弊社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。</p>

「レベル」サブメニュー

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → レベル

測定物タイプ



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → レベル → 測定物タイプ

説明 測定物のタイプを設定します。

ユーザーインターフェイス ■ 液体
■ 粉体

工場出荷時設定 FMP50、FMP51、FMP52、FMP53、FMP54、FMP55 : **液体**

追加情報 このパラメータは、他の複数のパラメータの値を決定し、完全な信号評価に大きく影響します。そのため、初期設定を**変更しない**ことを強く推奨します。

測定物特性



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → レベル → 測定物特性

必須条件 EOP レベル評価 ≠ 固定 DC

説明 測定物の比誘電率 ϵ_r を設定します。

選択 ■ 不明
■ DC 1.4 ... 1.6
■ DC 1.6 ... 1.9
■ DC 1.9 ... 2.5
■ DC 2.5 ... 4
■ DC 4 ... 7
■ DC 7 ... 15
■ DC > 15

工場出荷時設定 測定物タイプ (→ [図 108](#)) および測定物グループ (→ [図 97](#)) パラメータに応じて異なります。

追加情報

「測定物タイプ」と「測定物グループ」の相関関係

測定物タイプ (→ 108)	測定物グループ (→ 97)	測定物特性
粉体		不明
液体	水ベース (DC > = 4)	DC 4 ... 7
	その他	不明

i 産業で一般的に使用される多数の測定物の比誘電率値 (ϵ_r 値) については、以下を参照してください。

- カタログ「比誘電率 (ϵ_r 値) 一覧」(CP01076F)
- Endress+Hauser 「DC Values (DC 値) アプリ」(Android および iOS で使用可能)

i EOP レベル評価 = 固定 DC の場合、DC 値 パラメータで正確な比誘電率を設定する必要があります。したがって、この場合は測定物特性 パラメータは適用されません。

プロセス特性



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → プロセス特性

説明

レベル変化の標準速度を設定します。

選択

「測定物タイプ」=「液体」

- 非常に高速 > 10 m (400in) /分
- 高速 > 1 m/min
- 標準速度 < 1 m/min
- 中速 < 10 cm/min
- 低速 < 1 cm/min
- フィルタなし

「測定物タイプ」=「粉体」

- 非常に高速 > 100m (333ft) /分
- 高速 > 10 m/h
- 標準速度 < 10 m/h
- 中速 < 1 m/h
- 低速 < 0.1 m/h
- フィルタなし

追加情報

このパラメータで設定されたレベル変化の標準速度に、機器は信号評価フィルタおよび出力信号のダンピングを調整します。

「動作モード」=「レベル」および「測定物タイプ」=「液体」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 10 m (400in) /分	5
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	14
中速 < 10 cm/min	39
低速 < 1 cm/min	76
フィルタなし	< 1

「動作モード」 = 「レベル」 および 「測定物タイプ」 = 「粉体」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 100m (333ft) /分	37
高速 > 10 m/h	37
標準速度 < 10 m/h	74
中速 < 1 m/h	146
低速 < 0.1 m/h	290
フィルタなし	< 1

「動作モード」 = 「界面」 または 「静電容量による界面」

プロセス特性	ステップ応答時間 (s)
非常に高速 > 10 m (400in) /分	5
高速 > 1 m/min	5
標準速度 < 1 m/min	23
中速 < 10 cm/min	47
低速 < 1 cm/min	81
フィルタなし	2.2

高度なプロセス条件



ナビゲーション

□□ 設定 → 高度な設定 → レベル → 高度なプロセス条件

説明

(必要に応じて) 追加のプロセス条件を設定します。

選択

- なし
- 油/水 凝縮液
- プローブがタンク底面付近
- 付着
- 泡の厚み 5cm 以上

追加情報

選択項目の説明

- **油/水 凝縮液 (測定物タイプ = 液体の場合のみ)**
二相測定物の場合、全体レベルのみを確実に検出することが可能になります（例：油/凝縮水アプリケーション）。
- **プローブがタンク底面付近 (測定物タイプ = 液体の場合のみ)**
特にプローブをタンク底部付近に取り付けた場合、空検出の精度が向上します。
- **付着**
付着物が原因でプローブ終端信号が変化した場合でも安全な空検出を確実に行うには、**EOP 範囲上部**を増やします。
付着物が原因でプローブ終端信号が変化した場合でも安全な空検出が可能になります。
- **泡の厚み 5cm 以上 (測定物タイプ = 液体の場合のみ)**
発泡を使用するアプリケーションで信号評価を最適化します。

レベル単位



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → レベル単位

説明

レベル単位を選択します。

選択

SI 単位

- %
- m
- mm

US 単位

- ft
- in

追加情報

レベル単位は、**距離の単位** パラメータ (→ 96)で設定した距離単位とは異なる場合があります。

- **距離の単位** パラメータで設定した単位は、基本校正 (**空校正** (→ 98)と**満量校正** (→ 98)) に使用します。
- **レベル単位** パラメータで設定した単位は、(リニアライズされていない) レベルの表示に使用します。

不感知距離



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → 不感知距離

説明

上部不感知距離 (UB) を設定します。

ユーザー入力

0~200 m

工場出荷時設定

- 8 m (26 ft)までのロッドプローブ/ローププローブ : 200 mm (8 in)
- 8 m (26 ft)を超えるロッドプローブ/ローププローブ : 0.025 * プローブ長

追加情報

上部不感知距離の信号は、機器がオンになったときに不感知距離の範囲外にあり、操作中のレベル変更によって不感知距離内に移動した場合にのみ評価されます。機器がオフになったとき、すでに不感知距離内にあった信号は無視されます。


i 以下の 2 つの条件を満たしている場合のみ、この挙動が示されます。

- エキスパート → センサ → エコートラッキング → 評価モード = **短期履歴** または **長期履歴**
- エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード = **オン、補正なし** または **外部訂正**

条件の 1 つを満たしていない場合、不感知距離内の信号は常に無視されます。

i 不感知距離内の信号に関して、別の挙動を **不感知距離評価モード** パラメータで設定することができます。

i 必要に応じて、不感知距離内の信号に関する別の挙動を弊社サービスが設定します。

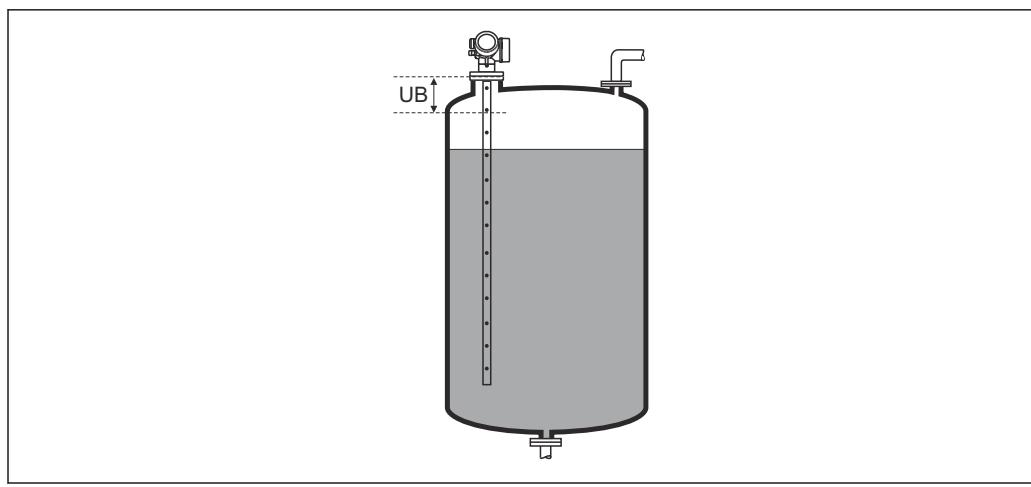

A0013219

図 36 液体計測の不感知距離 (UB)

レベル補正



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → レベル → レベル補正

説明

(必要に応じて) レベル補正を設定します。


ユーザー入力

-200 000.0 ~ 200 000.0 %

追加情報

このパラメータで設定した値は、測定レベル（リニアライゼーションの前）に追加されます。

「リニアライゼーション」サブメニュー

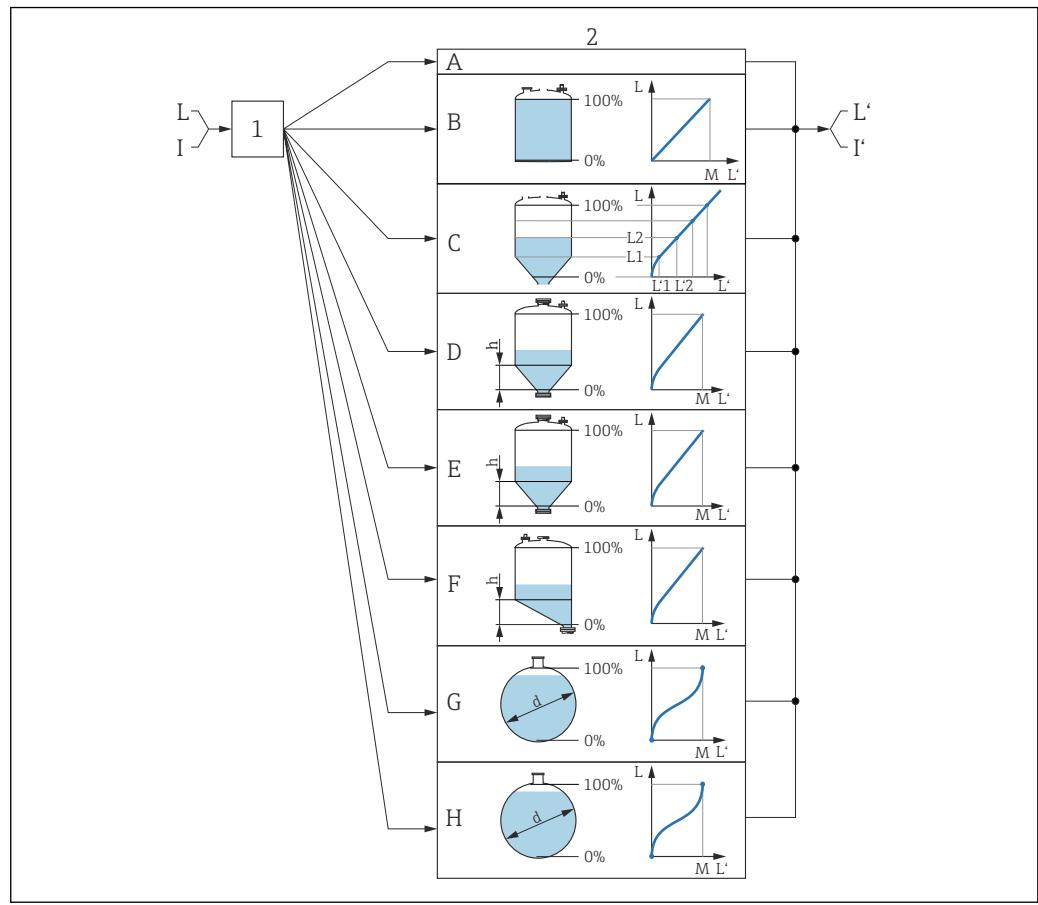


A0016084

図 37 リニアライゼーション：レベルから、および（該当する場合は）界面から体積または質量に変換。
変換は容器の形状に依存

- 1 リニアライゼーションの方式と単位の選択
- 2 リニアライゼーションの設定
- A リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = なし
- B リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = リニア
- C リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = テーブル
- D リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = 角錐底
- E リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = 円錐底
- F リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = 傾斜底
- G リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = 水平円筒
- H リニアライゼーションの方式 (\rightarrow 図 116) = 球形
- I 「動作モード」 = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：リニアライゼーション前の界面（レベル単位での測定）
- I' 「動作モード」 = 「界面」または「静電容量による界面」の場合：リニアライゼーション後の界面（容量または質量に対応）
- L リニアライゼーション前のレベル（レベル単位で測定）
- L' リニアライゼーションされたレベル (\rightarrow 図 119)（容量または質量に対応）
- M 最大値 (\rightarrow 図 119)
- d 直径 (\rightarrow 図 119)
- h 中間高さ (\rightarrow 図 120)


現場表示器のサブメニューの構成

ナビゲーション 図 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

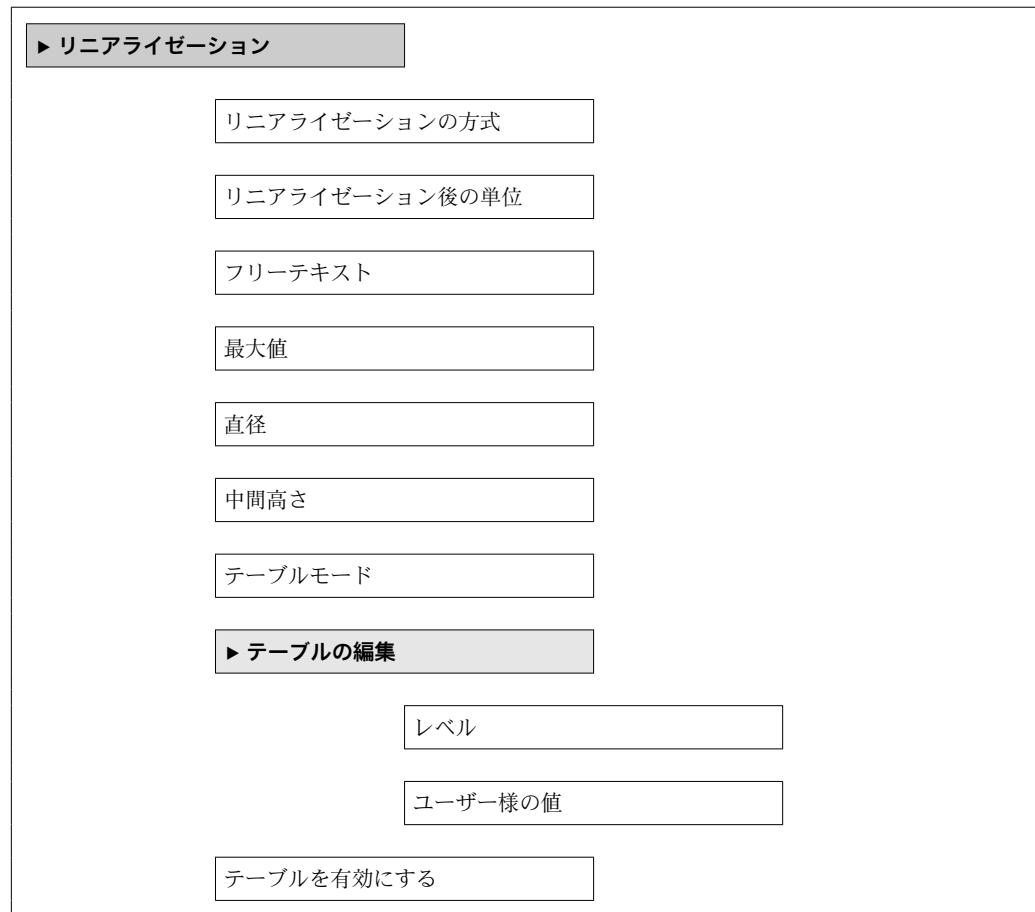

操作ツール（例：FieldCare）のサブメニューの構成

ナビゲーション 図 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

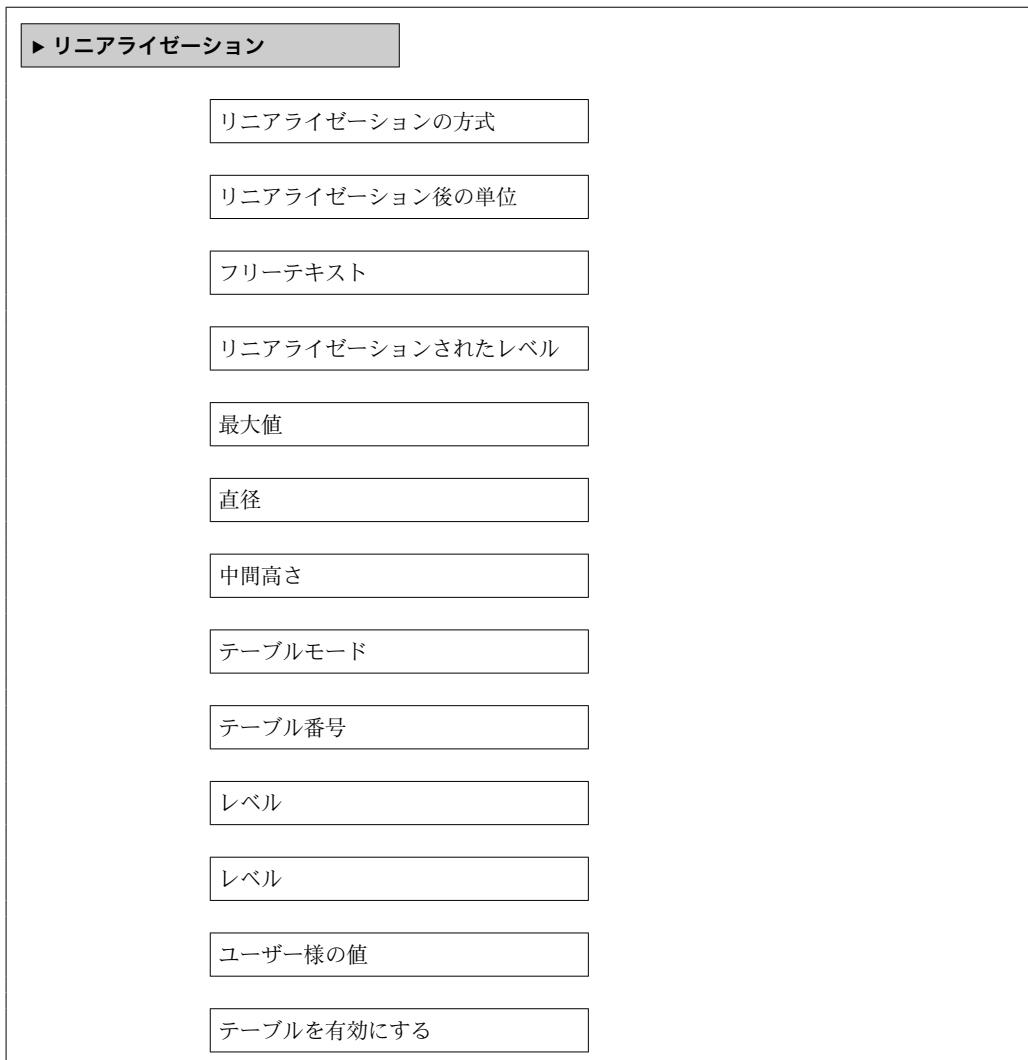

パラメータの説明

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション

リニアライゼーションの方式



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライゼーション方式


説明

リニアライゼーション方式を選択します。

選択

- なし
- リニア
- テーブル
- 角錐底
- 円錐底
- 傾斜底
- 水平円筒
- 球形

追加情報

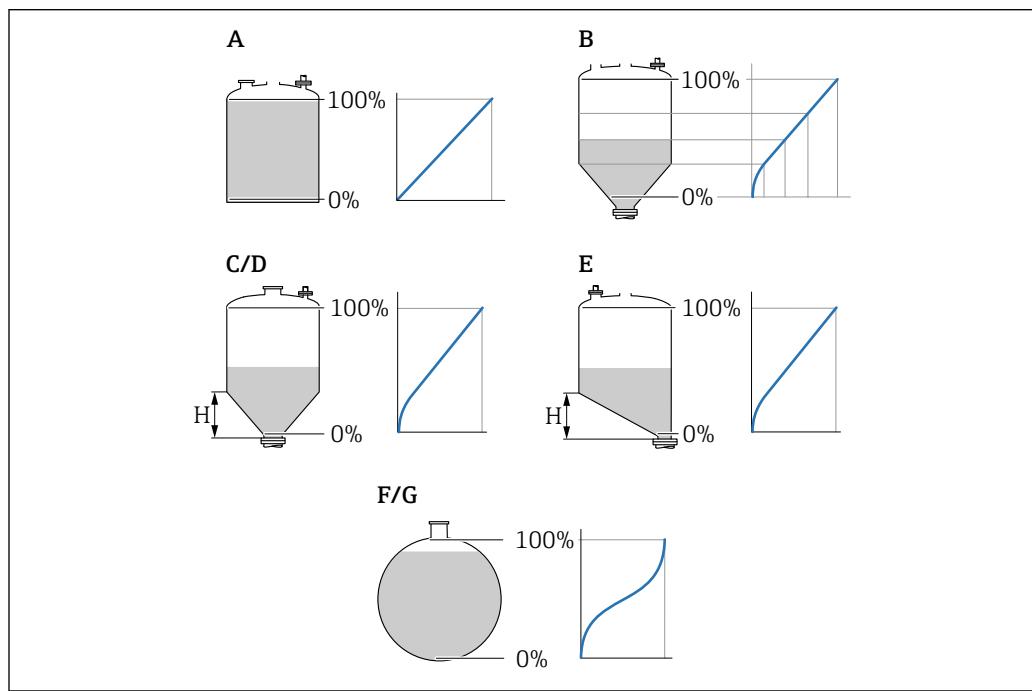

A0021476

図 38 リニアライゼーション方式

- | | |
|---|------|
| A | なし |
| B | テーブル |
| C | 角錐底 |
| D | 円錐底 |
| E | 傾斜底 |
| F | 球形 |
| G | 水平円筒 |

選択項目の説明

■なし

レベルは、事前に変換（リニアライズ）されることなくレベル単位で出力されます。

■リニア

出力値（体積/質量）はレベル L に比例します。これは、縦型円筒形タンクやサイロなどに適用されます。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- 最大値（→ [図 119](#)）：最大容量または質量

■テーブル

測定レベル L と出力値（体積/質量）の関係はリニアライゼーションテーブルによって設定されます。この表は「レベル - 体積」または「レベル - 質量」の最大 32 点の値で構成されます。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- テーブルモード（→ [図 120](#)）

- テーブルの各ポイント：レベル（→ [図 121](#)）

- テーブルの各ポイント：ユーザー様の値（→ [図 122](#)）

- テーブルを有効にする（→ [図 122](#)）

■角錐底

出力値は角錐底型サイロ内の体積または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- 最大値（→ [図 119](#)）：最大容量または質量

- 中間高さ（→ [図 120](#)）：角錐部の高さ

■円錐底

出力値はコニカルタンク内の体積または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- 最大値（→ [図 119](#)）：最大容量または質量

- 中間高さ（→ [図 120](#)）：円錐部の高さ

■傾斜底

出力値は傾斜底のサイロの容量または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- 最大値（→ [図 119](#)）：最大容量または質量

- 中間高さ（→ [図 120](#)）：傾斜底の高さ

■水平円筒

出力値は枕タンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- 最大値（→ [図 119](#)）：最大容量または質量

- 直径（→ [図 119](#)）

■球形

出力値は球形タンクの容量または質量に対応します。以下のパラメータも設定する必要があります。

- リニアライゼーション後の単位（→ [図 117](#)）

- 最大値（→ [図 119](#)）：最大容量または質量

- 直径（→ [図 119](#)）

リニアライゼーション後の単位



ナビゲーション

□□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 線形化後の単位

必須条件

リニアライゼーションの方式（→ [図 116](#)） ≠ なし

説明

リニアライズされた値の単位を選択します。

選択

選択/入力 (uint16)

- 1095 = [short Ton]
- 1094 = [lb]
- 1088 = [kg]
- 1092 = [Ton]
- 1048 = [US Gal.]
- 1049 = [Imp. Gal.]
- 1043 = [ft³]
- 1571 = [cm³]
- 1035 = [dm³]
- 1034 = [m³]
- 1038 = [l]
- 1041 = [hl]
- 1342 = [%]
- 1010 = [m]
- 1012 = [mm]
- 1018 = [ft]
- 1019 = [inch]
- 1351 = [l/s]
- 1352 = [l/min]
- 1353 = [l/h]
- 1347 = [m³/s]
- 1348 = [m³/min]
- 1349 = [m³/h]
- 1356 = [ft³/s]
- 1357 = [ft³/min]
- 1358 = [ft³/h]
- 1362 = [US Gal./s]
- 1363 = [US Gal./min]
- 1364 = [US Gal./h]
- 1367 = [Imp. Gal./s]
- 1358 = [Imp. Gal./min]
- 1359 = [Imp. Gal./h]
- 32815 = [Ml/s]
- 32816 = [Ml/min]
- 32817 = [Ml/h]
- 1355 = [Ml/d]

追加情報

選択した単位は表示のためだけに使用されます。選択した単位に基づく測定値の変換は行われません。



距離/距離のリニアライゼーション、つまり、レベル単位から別の長さ単位へのリニアライゼーションも可能です。このためには、リニアリニアライゼーションモードを選択してください。新しいレベル単位を設定するには、リニアライゼーション後の単位パラメータで **Free text** オプションを選択し、フリーテキストパラメータ(→ 118)に単位を入力します。

フリーテキスト**ナビゲーション**

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → フリーテキスト

必須条件

リニアライゼーション後の単位(→ 117) = **Free text** に設定します。

説明

単位シンボルを入力します。

ユーザー入力

最大 32 文字 (英字、数字、特殊文字)

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション

□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → リニアライズされたレベル

説明

リニアライズされたレベルを表示します。

追加情報

 この単位はリニアライゼーション後の単位 パラメータで設定します。

最大値



ナビゲーション

□□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 最大値

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ □ 116) は、以下のいずれかの値を取ります。

- リニア
- 角錐底
- 円錐底
- 傾斜底
- 水平円筒
- 球形

ユーザー入力

-50 000.0～50 000.0 %

直径



ナビゲーション

□□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 直径

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ □ 116) は、以下のいずれかの値を取ります。

- 水平円筒
- 球形

ユーザー入力

0～9 999.999 m

追加情報

単位は、距離の単位 パラメータ (→ □ 96) で設定します。

中間高さ



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → 中間高さ

必須条件


リニアライゼーションの方式 (→ **図 116**)は、以下のいずれかの値を取ります。

- 角錐底
- 円錐底
- 傾斜底

ユーザー入力

0~200 m

追加情報

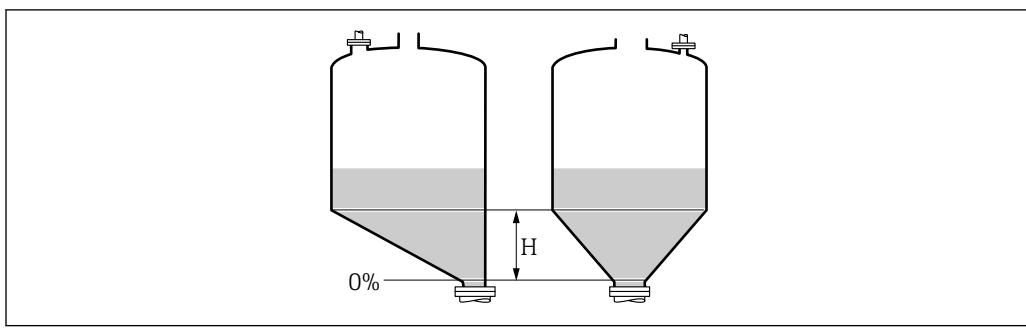

A0013264

H 中間高さ

単位は、**距離の単位** パラメータ (→ **図 96**)で設定します。

テーブルモード



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブルモード

必須条件

リニアライゼーションの方式 (→ **図 116**) = **テーブル** に設定します。

説明

リニアライゼーションテーブルの編集モードを選択します。

選択

- 手動式
- 半自動式*
- テーブルをクリア
- テーブルの並べ替え

追加情報

選択項目の説明

■ 手動式

レベルおよび関連するリニアライズされた値が、各リニアライゼーション点に対して手動入力されます。

■ 半自動式

各リニアライゼーション点に対して、機器がレベルを測定します。関連するリニアライズされた値は手動入力します。

■ テーブルをクリア

既存のリニアライゼーションテーブルを削除します。

■ テーブルの並べ替え

リニアライゼーション点を昇順に並べ替えます。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

リニアライゼーションテーブルは以下の条件を満たす必要があります。

- テーブルを構成できるのは最大 32 点の値「レベル - リニアライズされた値」
- テーブルが単調であること（単調増加または単調減少）
- 最初のリニアライゼーション点が最低レベルに対応すること
- 最後のリニアライゼーション点が最高レベルに対応すること

i リニアライゼーションテーブルを入力する前に、**空校正**（→ □ 98）および**満量校正**（→ □ 98）の値を正しく設定する必要があります。

満量校正または空校正の後でテーブルの値を変更する必要がある場合、既存テーブルを消去し、再度すべてのテーブルを入力しない限り適切な評価は保証されません。それには、まず既存テーブルを消去します（**テーブルモード**（→ □ 120）= **テーブルをクリア**）。その後、新しいテーブルを入力します。

テーブルの入力方法

- FieldCare 経由

テーブル番号（→ □ 121）、**レベル**（→ □ 121）、および**ユーザー様の値**（→ □ 122）パラメータを使用して、テーブルポイントを入力します。あるいは、グラフィカルテーブルエディタを使用できます（機器の操作 → 機器の機能 → 追加機能 → リニアライゼーション（オンライン/オフライン））。
- 現場表示器を介して

テーブルの編集サブメニューを選択して、グラフィカルテーブルエディタを呼び出します。テーブルが表示され、行単位の編集が可能になります。

i レベル単位の出荷時設定は「%」です。リニアライゼーションテーブルを物理単位で入力するには、事前に**レベル単位**パラメータ（→ □ 111）で適切な単位を選択しておく必要があります。

テーブル番号



ナビゲーション

□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブル番号

必須条件

リニアライゼーションの方式（→ □ 116）= テーブルに設定します。

説明

入力または変更するテーブルポイントを選択します。

ユーザー入力

1~32

レベル（手動式）



ナビゲーション

□ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → レベル

必須条件

- リニアライゼーションの方式（→ □ 116）= テーブル
- テーブルモード（→ □ 120）= 手動式

説明

テーブルポイントのレベル値（リニアライゼーション前の値）を入力します。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

レベル（半自動式）

ナビゲーション	■ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → レベル
必須条件	<ul style="list-style-type: none"> ■ リニアライゼーションの方式（→ 図 116）= テーブル に設定します。 ■ テーブルモード（→ 図 120）= 半自動式 に設定します。
説明	測定レベル（リニアライゼーション前の値）を表示します。この値はテーブルに伝送されます。

ユーザー様の値

ナビゲーション	■ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → ユーザー様の値
必須条件	リニアライゼーションの方式（→ 図 116 ）= テーブル に設定します。
説明	テーブルポイントのリニアライズされた値を入力します。
ユーザー入力	符号付き浮動小数点数

テーブルを有効にする

ナビゲーション	■ ■ 設定 → 高度な設定 → リニアライゼーション → テーブルを有効にする
必須条件	リニアライゼーションの方式（→ 図 116 ）= テーブル に設定します。
説明	リニアライゼーションテーブルを有効または無効にします。
選択	<ul style="list-style-type: none"> ■ 無効 ■ 有効
追加情報	<p>選択項目の説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 無効 測定レベルはリニアライズされません。 同時に、リニアライゼーションの方式（→ 図 116）= テーブル の場合、機器はエラーメッセージ F435 を出力します。 ■ 有効 テーブルに基づいて測定レベルはリニアライズされます。 <p>i テーブルを編集すると、テーブルを有効にする パラメータが自動的に無効にリセットされるため、テーブルの入力後に有効にリセットする必要があります。</p>

「安全設定」サブメニュー

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 安全な設定

出力エコー信号消失



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → 出力エコー信号消失

説明 反射がない場合の出力信号。

- 選択**
- 最後の有効値
 - エコー信号消失時急上昇
 - エコー信号消失時の値
 - アラーム

追加情報 **選択項目の説明**

■ 最後の有効値

反射がない場合、最後の有効値が保持されます。

■ エコー信号消失時急上昇³⁾

反射がない場合、出力値は連続して 0% または 100% に変わります。ランプのスロープはエコー信号消失時急上昇 パラメータ (→ 124) で指定されます。

■ エコー信号消失時の値³⁾

エコーロストの場合、エコー信号消失時の値 パラメータ (→ 123) に定義された値が出力されます。

■ アラーム

エコーロストの場合、アラームが発報されます。フェールセーフモード パラメータを参照してください。

エコー信号消失時の値



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコー信号消失時の値

必須条件 出力エコー信号消失 (→ 123) = エコー信号消失時の値 に設定します。

説明 反射がない場合の出力値。

ユーザー入力 0~200 000.0 %

追加情報 測定値出力用に設定した単位を使用します。

- リニアライゼーションなし : レベル単位 (→ 111)
- リニアライゼーションあり : リニアライゼーション後の単位 (→ 117)

3) "リニアライゼーションの方式 (→ 116)" = "なし"の場合にのみ視認できます。

エコー信号消失時急上昇



ナビゲーション

□□ 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → エコー消失時急上昇

必須条件

出力エコー信号消失 (\rightarrow 123) = エコー信号消失時急上昇 に設定します。


説明

反射がない場合の傾斜の勾配。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

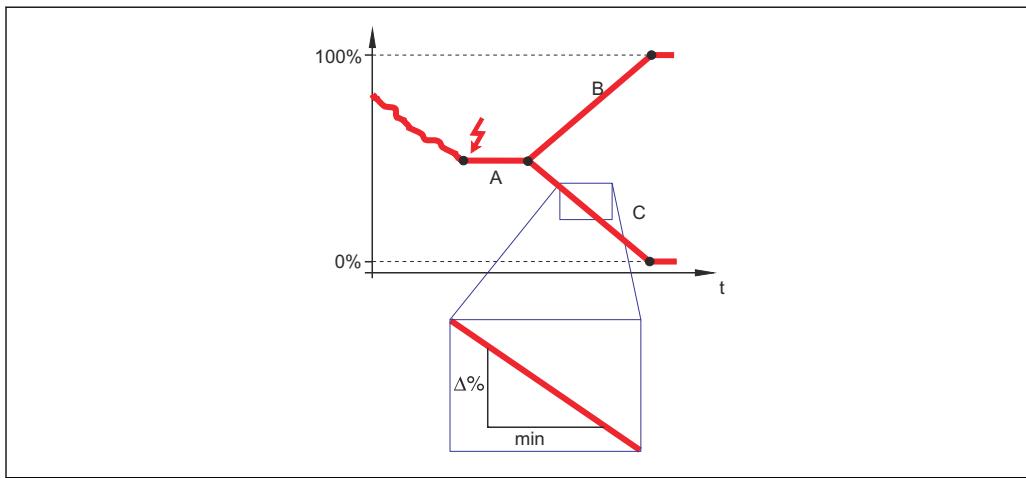

- A エコーロスト時遅延時間
- B エコー信号消失時急上昇 (\rightarrow 124) (正の値)
- C エコー信号消失時急上昇 (\rightarrow 124) (負の値)

- 傾斜の勾配の単位は、「1分あたりの測定範囲のパーセント」(%/min) です。
- 負の傾斜の勾配の場合：測定値は 0% に達するまで継続的に減少します。
- 正の傾斜の勾配の場合：測定値は 100% に達するまで継続的に増加します。

不感知距離



ナビゲーション

□□ 設定 → 高度な設定 → 安全な設定 → 不感知距離

説明

上部不感知距離 (UB) を設定します。

ユーザー入力

0~200 m

工場出荷時設定

- 8 m (26 ft)までのロッドプローブ/ローププローブ : 200 mm (8 in)
- 8 m (26 ft)を超えるロッドプローブ/ローププローブ : 0.025 * プローブ長

追加情報

上部不感知距離の信号は、機器がオンになったときに不感知距離の範囲外にあり、操作中のレベル変更によって不感知距離内に移動した場合にのみ評価されます。機器がオンになったとき、すでに不感知距離内にあった信号は無視されます。


i 以下の 2 つの条件を満たしている場合のみ、この挙動が示されます。

- エキスパート → センサ → エコートラッキング → 評価モード = **短期履歴** または **長期履歴**
- エキスパート → センサ → 気相補正 → 気相補正モード = **オン、補正なし** または **外部訂正**

条件の 1 つを満たしていない場合、不感知距離内の信号は常に無視されます。

i 不感知距離内の信号に関して、別の挙動を **不感知距離評価モード** パラメータで設定することができます。

i 必要に応じて、不感知距離内の信号に関する別の挙動を弊社サービスが設定します。

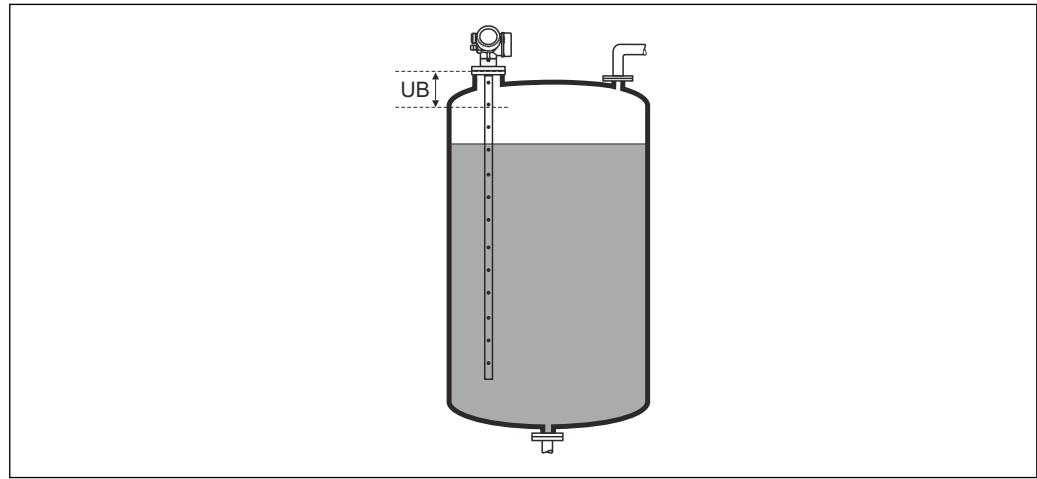

A0013219

図 39 液体計測の不感知距離 (UB)

「WHG 確認」 ウィザード

i WHG 確認 ウィザードは、WHG 認証機器（仕様コード 590：「追加認証」オプション LC：「WHG あふれ防止」）で、現在 WHG ロック状態になっている場合にのみ使用可能です。

WHG 確認 ウィザードは、WHG に従って機器をロックする場合に使用されます。詳細については、ロック手順とシーケンスのパラメータについて説明した各機器の「機能安全マニュアル」を参照してください。

ナビゲーション 圖圖 設定 → 高度な設定 → WHG 確認

「WHG 無効」 ウィザード

 **WHG 無効** ウィザード (→ 図 127)は、機器が WHG ロックの場合にのみ表示されます。詳細については個々の機器の「機能安全マニュアル」を参照してください。

ナビゲーション 図 図 設定 → 高度な設定 → WHG 無効

書き込み保護のリセット



ナビゲーション 国 国 設定 → 高度な設定 → WHG 無効 → 書き込み保護のリセット

説明 ロック解除コードを入力します。

ユーザー入力 0~65535

不適切なコード



ナビゲーション 国 国 設定 → 高度な設定 → WHG 無効 → 不適切なコード

説明 不正なロック解除コードが入力されたことを示します。手順を選択します。

選択 ■ 再入力コード
■ 中止, 次へ

「プローブ設定」サブメニュー

プローブ設定 サブメニューは、機器が反射波形内のプローブ終端信号を正確に割り当てるのに役立ちます。機器に表示されるプローブ長が実際のプローブ長と一致する場合に、割り当ては正しくなります。自動プローブ長補正是、プローブが容器内に取り付けられ、プローブ全体が完全に露出している（測定物なし）場合にのみ実施できます。容器の一部が充填されている場合、およびプローブ長が既知の場合に値を手動で入力するには、**プローブ長の確認（→ 129）= 手動入力**を選択します。

i プローブの切断後にマッピングが記録された場合、自動プローブ長補正を実行できなくなります。その場合は、以下の2つの方法があります。

- **マップ記録** パラメータ（→ 102）を使用してマッピングカーブを削除すると、プローブ長補正を実行できるようになります。プローブ長補正が完了したら、**マップ記録** パラメータ（→ 102）を使用して新しいマッピングカーブを記録できます。
- **プローブ長の確認（→ 129）= 手動入力**を選択し、**実際のプローブ長** パラメータにプローブ長を手動で入力します。

i **プローブ接地** パラメータ（→ 128）で正しい項目が選択されていないと、自動プローブ長補正を実行することはできません。

ナビゲーション 図図 設定 → 高度な設定 → プローブ設定

プローブ接地



ナビゲーション

図図 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ接地

必須条件

動作モード = レベル

説明

プローブが接地されているかどうかを設定します。

選択

- いいえ
- はい

実際のプローブ長



ナビゲーション

図 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → 実際のプローブ長

説明

- ほとんどの場合：
現在測定されているプローブ終端信号に応じてプローブ長を表示します。
- **プローブ長の確認（→ 129）= 手動入力**：
実際のプローブ長を入力します。

ユーザー入力

0~200 m

プローブ長の確認



ナビゲーション

■ 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の確認

説明

実際のプローブ長 パラメータに表示される値が実際のプローブ長と一致しているかどうかを指定します。この入力に基づいて、プローブ長補正が実施されます。

選択

- プローブ長 OK
- プローブ長が短すぎる
- プローブ長が長すぎる
- 埋まっているプローブ
- 手動入力
- プローブ長不明

追加情報

選択項目の説明

■ プローブ長 OK

正しいプローブ長が表示された場合は、これを選択します。補正は必要ありません。機器はシーケンスを終了します。

■ プローブ長が短すぎる

表示された長さが実際のプローブ長より短い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが**実際のプローブ長** パラメータに表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。

■ プローブ長が長すぎる

表示された長さが実際のプローブ長より長い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが**実際のプローブ長** パラメータに表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。

■ 埋まっているプローブ

プローブが覆われている（一部または完全に）場合は、これを選択します。この場合は、プローブ長補正を行うことができません。

■ 手動入力

自動プローブ長補正を実施しない場合は、これを選択します。代わりに、実際のプローブ長を**実際のプローブ長** パラメータに手動で入力する必要があります。⁴⁾

■ プローブ長不明

実際のプローブ長が不明な場合は、これを選択します。この場合は、プローブ長補正を行うことができません。

4) FieldCare から操作している場合は、手動入力 オプションを選択する必要はなく、いつでもプローブ長を手動で編集できます。

「プローブ長の補正」 ウィザード

i プローブ長の補正 ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、プローブ長の補正に関連するパラメータは、**プローブ設定** サブメニュー (→ 128)に直接表示されます。

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正

プローブ長の確認



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → プローブ長の確認

説明

実際のプローブ長 パラメータに表示される値が実際のプローブ長と一致しているかどうかを指定します。この入力に基づいて、プローブ長補正が実施されます。

選択

- プローブ長 OK
- プローブ長が短すぎる
- プローブ長が長すぎる
- 埋まっているプローブ
- 手動入力
- プローブ長不明

追加情報

選択項目の説明

■ プローブ長 OK

正しいプローブ長が表示された場合は、これを選択します。補正は必要ありません。機器はシーケンスを終了します。

■ プローブ長が短すぎる

表示された長さが実際のプローブ長より短い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが**実際のプローブ長** パラメータに表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。

■ プローブ長が長すぎる

表示された長さが実際のプローブ長より長い場合は、これを選択します。異なるプローブ終端信号が割り当てられ、新たに計算された長さが**実際のプローブ長** パラメータに表示されます。表示値が実際のプローブ長と一致するまで、この手順を繰り返します。

■ 埋まっているプローブ

プローブが覆われている（一部または完全に）場合は、これを選択します。この場合は、プローブ長補正を行うことができません。

■ 手動入力

自動プローブ長補正を実施しない場合は、これを選択します。代わりに、実際のプローブ長を**実際のプローブ長** パラメータに手動で入力する必要があります。⁵⁾

■ プローブ長不明

実際のプローブ長が不明な場合は、これを選択します。この場合は、プローブ長補正を行うことができません。

5) FieldCare から操作している場合は、手動入力 オプションを選択する必要はなく、いつでもプローブ長を手動で編集できます。

実際のプローブ長

ナビゲーション

■ 設定 → 高度な設定 → プローブ設定 → プローブ長の補正 → 実際のプローブ長

説明

- ほとんどの場合：
現在測定されているプローブ終端信号に応じてプローブ長を表示します。
- **プローブ長の確認 (→ 129) = 手動入力：**
実際のプローブ長を入力します。

ユーザー入力

0~200 m

「スイッチ出力」サブメニュー

i The **スイッチ出力** サブメニュー (→ 132)は、スイッチ出力付き機器でのみ使用できます。⁶⁾

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力

スイッチ出力機能



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチ出力機能

説明 スイッチ出力の機能を選択。

選択

- オフ
- オン
- 診断動作
- リミット
- ディジタル出力

追加情報

選択項目の説明

- **オフ**
出力は常にオープンです（非導通）。
- **オン**
出力は常にクローズです（導通）。
- **診断動作**
出力は通常はクローズで、診断イベントが発生したときのみオープンになります。診断動作の割り当てパラメータ (→ 133)は、出力がオープンになるイベントタイプを設定します。
- **リミット**
出力は通常はクローズで、測定変数が設定したリミット値を超過または下回ったときのみオープンになります。リミット値は以下のパラメータで設定します。
 - **リミットの割り当て** (→ 133)
 - **スイッチオンの値** (→ 134)
 - **スイッチオフの値** (→ 135)
- **デジタル出力**
出力のスイッチング状況は、DI 機能ブロックの出力値を追跡します。機能ブロックは、ステータスの割り当てパラメータ (→ 132)で選択します。

i オフおよびオンオプションを使用すると、スイッチ出力をシミュレートできます。

ステータスの割り当て



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → ステータスの割り当て

必須条件 **スイッチ出力機能** (→ 132) = ディジタル出力

説明 スイッチ出力するデバイスステータスの選択。

6) オーダーコード 020 「電源；出力」、オプション B、E または G

選択

- オフ
- デジタル出力の高度な診断 1
- デジタル出力の高度な診断 2
- デジタル出力 1
- デジタル出力 2
- デジタル出力 3
- デジタル出力 4

追加情報

デジタル出力の高度な診断 1 および**デジタル出力の高度な診断 2** は、高度な診断ブロックに関係します。このブロックで生成されたスイッチ信号はスイッチ出力を介して出力できます。

リミットの割り当て**ナビゲーション**

図 図 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → リミットの割り当て

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 図 132) = リミット に設定します。

選択

- オフ
- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- リニアライゼーションされた界面*
- 界面距離*
- 上層部の厚さ*
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量*
- エコーの相対振幅
- 界面の相対振幅*
- エコーの絶対振幅
- 界面の絶対振幅*

診断動作の割り当て**ナビゲーション**

図 図 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → 診断動作の割り当て

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 図 132) = 診断動作 に設定します。

説明

スイッチ出力の診断動作を選択。

選択

- アラーム
- アラーム + 警告
- 警告

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

スイッチオンの値



ナビゲーション

設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオンの値

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 132) = リミットに設定します。

説明

スイッチオンポイントの測定値を入力します。

ユーザー入力


符号付き浮動小数点数

追加情報

スイッチ動作は、スイッチオンの値およびスイッチオフの値パラメータの相対位置に応じて異なります。

スイッチオンの値 > スイッチオフの値


- 測定値がスイッチオンの値より大きい場合、出力はクローズになります。
- 測定値がスイッチオフの値より小さい場合、出力はオープンになります。

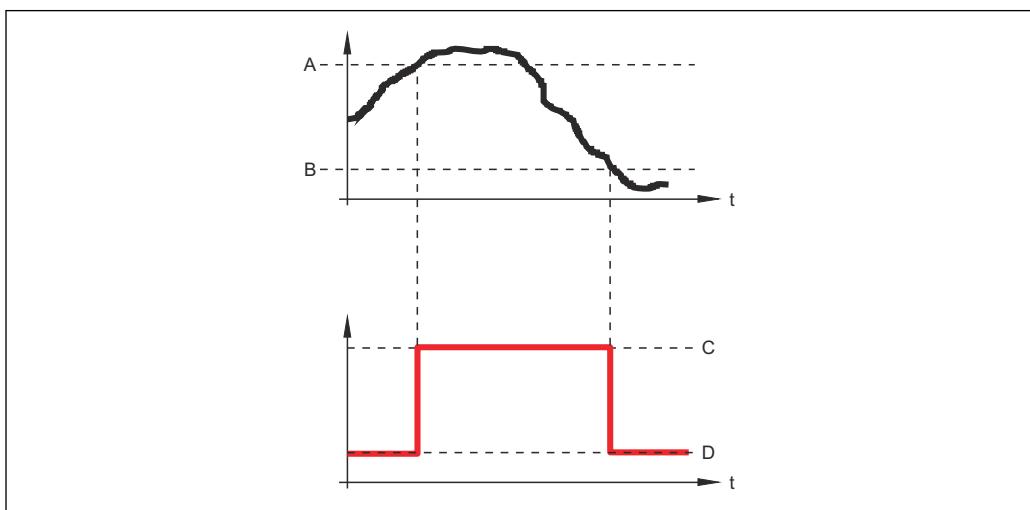

- A スイッチオンの値
 B スイッチオフの値
 C 出力クローズ（導通）
 D 出力オープン（非導通）

スイッチオンの値 < スイッチオフの値

- 測定値がスイッチオンの値より小さい場合、出力はクローズになります。
- 測定値がスイッチオフの値より大きい場合、出力はオープンになります。

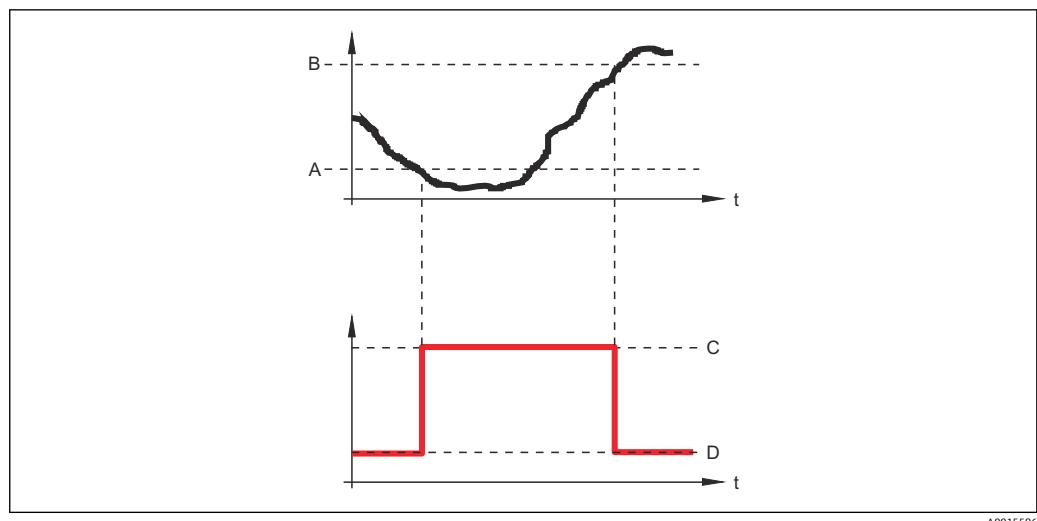

- A スイッチオンの値
- B スイッチオフの値
- C 出力クローズ（導通）
- D 出力オープン（非導通）

スイッチオンの遅延



ナビゲーション

図 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオンの遅延

必須条件

- スイッチ出力機能 (→ 図 132) = リミットに設定します。
- リミットの割り当て (→ 図 133) ≠ オフ

説明

ステータス出力をスイッチオンする遅延時間を定義。

ユーザー入力

0.0~100.0 秒

スイッチオフの値



ナビゲーション

図 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオフの値

必須条件

スイッチ出力機能 (→ 図 132) = リミットに設定します。

説明

スイッチオフポイントの測定値を入力します。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

スイッチ動作は、**スイッチオンの値**および**スイッチオフの値**パラメータの相対位置に応じて異なります。詳細については、**スイッチオンの値**パラメータ (→ 図 134)を参照してください。

スイッチオフの遅延



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → スイッチオフの遅延

必須条件

- スイッチ出力機能 (→ **図 132**) = リミット に設定します。
- リミットの割り当て (→ **図 133**) ≠ オフ

説明 ステータス出力をスイッチオフする遅延時間を定義。

ユーザー入力 0.0~100.0 秒

フェールセーフモード



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → フェールセーフモード

必須条件 スイッチ出力機能 (→ **図 132**) = リミット または ディジタル出力

説明 アラーム状態の時の出力動作の定義。

選択

- 実際のステータス
- オープン
- クローズ

追加情報

ステータス切り替え



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → ステータス切り替え

説明 Shows the current switch output status.

出力信号の反転



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → スイッチ出力 → 出力信号の反転

説明 出力信号の反転。

選択

- いいえ
- はい

追加情報**選択項目の説明****■いいえ**

スイッチ出力の挙動は上記説明の通りです。

■はい

オープンおよびクローズのステータスは、上記説明の逆になります。

「表示」サブメニュー

 **表示** サブメニューは、表示モジュールを機器に接続している場合にのみ表示されます。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 表示

Language

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 表示 → Language

説明

表示言語を設定。

選択

- English
- Deutsch *
- Français *
- Español *
- Italiano *
- Nederlands *
- Portuguesa *
- Polski *
- русский язык (Russian) *
- Svenska *
- Türkçe *
- 中文 (Chinese) *
- 日本語 (Japanese) *
- 한국어 (Korean) *
- Bahasa Indonesia *
- tiếng Việt (Vietnamese) *
- čeština (Czech) *

工場出荷時設定

製品構成の仕様コード 500 で選択した言語。
言語を選択しなかった場合 : English

追加情報

表示形式

ナビゲーション

 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示形式

説明

測定値のディスプレイへの表示方法を選択。

選択

- 1つの値、最大サイズ
- 1つの値 + バーグラフ
- 2つの値
- 1つの値はサイズ大 + 2つの値
- 4つの値

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報



図 40 「表示形式」 = 「1 つの値、最大サイズ」

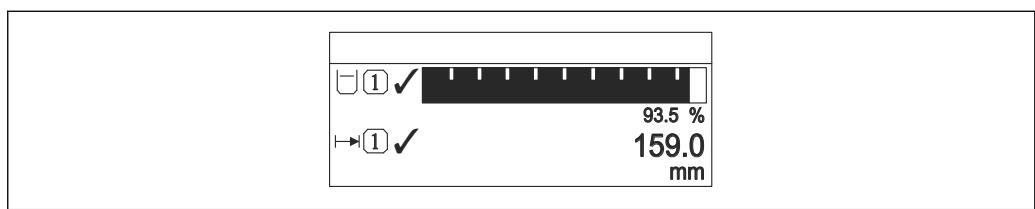


図 41 「表示形式」 = 「1 つの値 + バーグラフ」

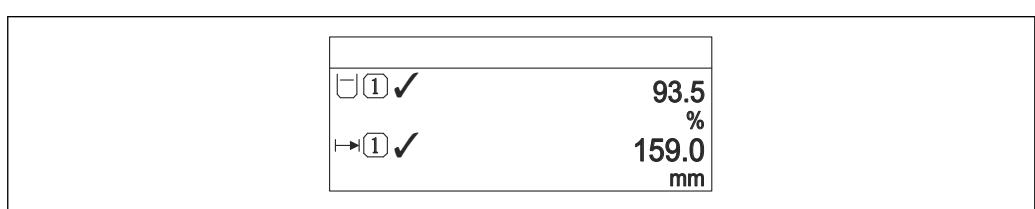


図 42 「表示形式」 = 「2 つの値」

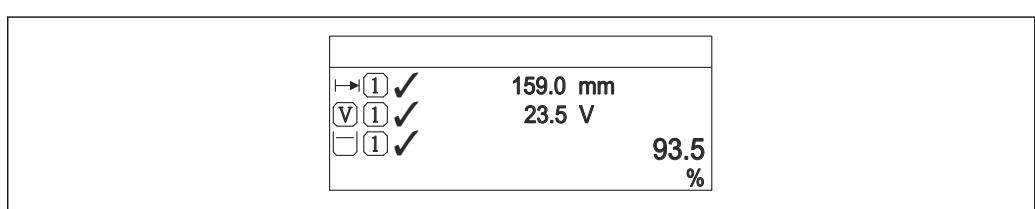


図 43 「表示形式」 = 「1 つの値はサイズ大 + 2 つの値」

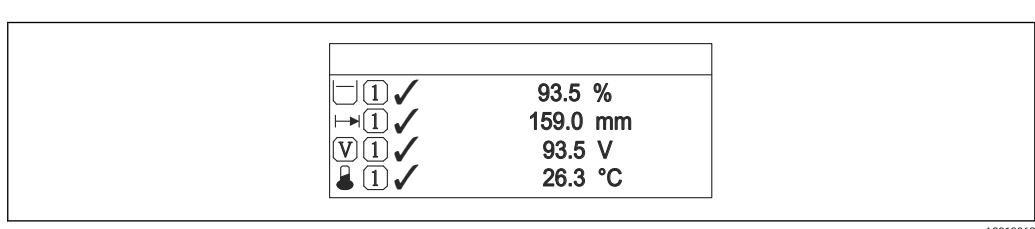


図 44 「表示形式」 = 「4 つの値」

- i** ■ 1~4 の値表示パラメータを使用して、現場表示器に表示する測定値と表示順序を設定します。
- 選択した表示モードで許容される数より多くの測定値を指定した場合は、機器表示部上で値が交互に表示されます。次の値に変わるまでの表示時間は表示間隔パラメータ (→ 図 140) で設定します。

1~4 の値表示**ナビゲーション**

設定 → 高度な設定 → 表示 → 1 の値表示

説明

ローカルディスプレイに表示する測定値を選択。

選択

- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- リニアライゼーションされた界面*
- 界面距離*
- 上層部の厚さ*
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量*
- アナログ出力 1
- アナログ出力 2
- アナログ出力 3
- アナログ出力 4
- アナログ出力の高度な診断 1
- アナログ出力の高度な診断 2

工場出荷時設定**レベル測定の場合**

- 1 の値表示: リニアライゼーションされたレベル
- 2 の値表示: 距離
- 3 の値表示: 電流出力 1
- 4 の値表示: なし

小数点桁数 1~4**ナビゲーション**

設定 → 高度な設定 → 表示 → 小数点桁数 1

説明

表示値の小数点以下の桁数を選択。

選択

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

追加情報

この設定は、機器の測定や計算の精度には影響しません。

表示間隔**ナビゲーション**

設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示間隔

説明

測定値の切り替え表示の時に測定値を表示する時間を設定。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ユーザー入力 1~10 秒

追加情報 このパラメータは、選択された表示形式で同時に表示可能な数を、選択された測定値の数が超えた場合にのみ適用されます。

表示のダンピング



ナビゲーション 図 図 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示のダンピング

説明 測定値の変動に対する表示の応答時間を設定。

ユーザー入力 0.0~999.9 秒

ヘッダー




ナビゲーション 図 図 設定 → 高度な設定 → 表示 → ヘッダー

説明 ローカルディスプレイのヘッダーの内容を選択。

選択

- デバイスのタグ
- フリーテキスト

追加情報

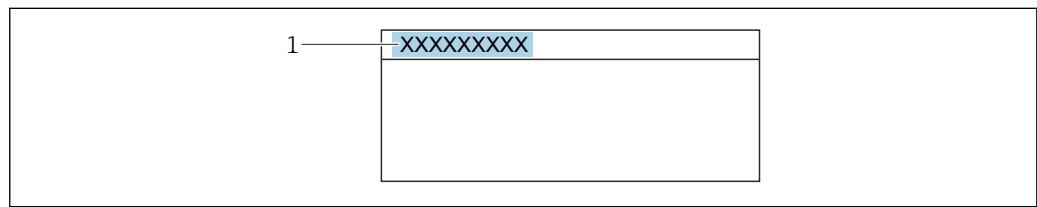

A0029422

1 表示部のヘッダーテキストの位置

選択項目の説明

- **デバイスのタグ**
デバイスのタグ パラメータで設定します。
- **フリーテキスト**
ヘッダーテキスト パラメータ (→ 図 141)で設定します。

ヘッダーテキスト



ナビゲーション 図 図 設定 → 高度な設定 → 表示 → ヘッダーテキスト

必須条件 ヘッダー (→ 図 141) = フリーテキスト に設定します。

説明 ディスプレイのヘッダーのテキストを入力。

ユーザー入力 数字、英字、特殊文字からなる文字列 (12)

追加情報

表示できる文字数は使用される文字に応じて異なります。

区切り記号**ナビゲーション**

■ 設定 → 高度な設定 → 表示 → 区切り記号

説明

数値表示の桁区切り記号を選択。

選択

- .
- ,

数値形式**ナビゲーション**

■ 設定 → 高度な設定 → 表示 → 数値形式

説明

ディスプレイの選択番号の形式。

選択

- 十進法
- ft-in-1/16"

追加情報

ft-in-1/16" オプションは、距離単位でのみ有効です。

小数点桁数メニュー**ナビゲーション**

■ 設定 → 高度な設定 → 表示 → 小数点桁数メニュー

説明

操作メニュー内の数値の小数点桁数を選択します。

選択

- X
- X.X
- X.XX
- X.XXX
- X.XXXX

追加情報

- 操作メニュー内の数値（空校正や満量校正など）に対してのみ有効で、測定値表示部には無効です。測定値表示部の小数点以下の桁数は、**小数点桁数 1~4** パラメータで設定します。
- この設定は、機器の測定や値計算の精度には影響しません。

バックライト

ナビゲーション	□□ 設定 → 高度な設定 → 表示 → バックライト
必須条件	SD03 現場表示器（光学式キー付き）を使用する場合にのみ実行できます。
説明	ローカルディスプレイのバックライトのオンとオフを切り替え。
選択	<ul style="list-style-type: none"> ■ 無効 ■ 有効
追加情報	<p>選択項目の説明</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 無効 バックライトをオフにします。 ■ 有効 バックライトをオンにします。 <p>i このパラメータの設定に関係なく、機器の供給電圧が低すぎる場合は自動的にバックライトがオフになります。</p>

表示のコントラスト

ナビゲーション	□□ 設定 → 高度な設定 → 表示 → 表示のコントラスト
説明	周囲条件（照明、読み取り角度など）に合わせてローカルディスプレイのコントラスト設定を調整。
ユーザー入力	20～80 %
工場出荷時設定	ディスプレイに応じて異なります。
追加情報	<p>i 押しボタンでコントラストを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ より暗く：□④ボタンを同時に押します。 ■ より明るく：□④ボタンを同時に押します。

「設定バックアップの表示」サブメニュー

i このサブメニューは、表示モジュールを機器に接続している場合にのみ表示されます。

機器の設定は、特定の時点表示モジュールに保存することができます（バックアップ）。保存された設定は、必要に応じて機器に復元できます（例：機器を特定の状態に戻すため）。表示モジュールを使用して、その設定を同タイプの別の機器に伝送することも可能です。

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示

稼動時間

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 稼動時間

説明 装置の稼働時間を示す。

追加情報 最大時間

9999 d (≈ 27 年)

最後のバックアップ

ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 最後のバックアップ

説明 最後のデータのバックアップがディスプレイ モジュールに保存された時を示す。

設定管理



ナビゲーション   設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 設定管理

説明 ディスプレイ モジュール内の機器データを管理する操作を選択。

選択

- キャンセル
- バックアップの実行
- 復元
- 複製
- 比較
- バックアップデータの削除

追加情報**選択項目の説明****■キャンセル**

何も実行せずにこのパラメータを終了します。

■バックアップの実行

HistoROM（機器に内蔵）にある現在の機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールに保存します。

■復元

機器設定のバックアップコピーを、表示モジュールから機器のHistoROMにコピーします。

■複製

変換器の表示モジュールを使用して、変換器設定を別の機器に複製します。以下は個々の測定点の特性を設定するパラメータであり、伝送される設定には**含まれません**。測定物タイプ

■比較

表示モジュールに保存された機器設定と HistoROM の現在の機器設定とを比較します。この比較結果は、**比較の結果** パラメータ（→ 145）パラメータに表示されます。

■バックアップデータの削除

機器設定のバックアップコピーを、機器の表示モジュールから削除します。

i この操作の処理中は、現場表示器を介して設定を編集することはできません。また、処理ステータスを表すメッセージが表示されます。

i **復元** オプションを使用して既存のバックアップを別の機器に復元した場合、同じ機器機能が使用できなくなる場合があります。場合によっては、機器をリセットしても元の状態に復元できないことがあります。

設定を別の機器に伝送する場合は、必ず**複製** オプションを使用してください。

バックアップのステータス**ナビゲーション**

□ 設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → バックアップのステータス

説明

バックアップ動作の現在の進捗状況を表示します。

比較の結果**ナビゲーション**

□□ 設定 → 高度な設定 → 設定バックアップの表示 → 比較の結果

説明

現在の機器データと表示したバックアップデータの比較。

追加情報**表示選択の説明****■設定データは一致する**

HistoROM の現在の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーは一致します。

■設定データは一致しない

HistoROM の現在の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーは一致しません。

■バックアップデータはありません

HistoROM の機器設定のバックアップコピーが表示モジュールにはありません。

■ 保存データの破損

HistoROM の現在の機器設定が破損しているか、または表示モジュールのバックアップコピーとの互換性がありません。

■ チェック未完了

HistoROM の機器設定と表示モジュールのバックアップコピーとの比較がまだ完了していません。

■ データセット非互換

データセットに互換性がないため比較できません。

 比較を開始するには、**設定管理** (→ **図 144**) = **比較**を設定します。



設定管理 (→ **図 144**) = **複製**によって変換器の設定を別の機器から複製した場合、HistoROM の新しい機器設定は、表示モジュールに保存されている設定の一部としか一致しません。センサ固有の特性（マッピングカーブなど）は複製されません。したがって、比較結果は、**設定データは一致しない**になります。

「管理」 サブメニュー

ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 管理

アクセスコード設定



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

説明 パラメータへの書き込み権のためのアクセスコードを定義。

ユーザー入力 0~9999

追加情報

- i** 工場設定を変更していない場合、または「0」を入力している場合、パラメータは書き込み保護されないため、機器設定データはいつでも変更可能な状態となります。ログインするユーザーの役割は「メンテナンス」になります。
- i** 書き込み保護は、本書の シンボルが付いたすべてのパラメータに適用されます。現場表示器でパラメータの前に シンボルが表示される場合、そのパラメータが書き込み保護されていることを示します。
- i** アクセスコードを設定すると、書き込み保護されたパラメータは、**アクセスコード入力** パラメータ (\rightarrow 107)でアクセスコードを入力しない限り変更できません。
- i** アクセスコードを紛失した場合は、当社営業所もしくは販売代理店にお問い合わせください。
- i** 現場表示器による操作の場合：新しいアクセスコードは、**アクセスコードの確認** パラメータ (\rightarrow 149)で確認した後、有効になります。

機器リセット



ナビゲーション 設定 → 高度な設定 → 管理 → 機器リセット

説明 Reset the device configuration - either entirely or in part - to a defined state.

選択

- キャンセル
- 工場出荷設定に
- 納入時の状態に
- ユーザ設定の
- 変換器初期状態へ
- 機器の再起動

追加情報

選択項目の説明

- **キャンセル**
動作なし
- **工場出荷設定に**
すべてのパラメータをオーダーコードで指定された初期設定にリセットします。
- **納入時の状態に**
すべてのパラメータを納入時の設定にリセットします。ユーザー固有の設定が注文された場合は、出荷時の設定が工場の初期設定と異なる場合があります。
ユーザー固有の設定を注文している場合のみ、この選択項目が表示されます。

■ ユーザ設定の

すべてのユーザーパラメータをその初期設定にリセットします。ただし、サービスパラメータは変更されません。

■ 変換器初期状態へ

すべての測定関連パラメータを工場出荷時の設定にリセットします。ただし、サービスパラメータおよび通信関連パラメータは変更されません。

■ 機器の再起動

再起動により、揮発性メモリ（RAM）に保存されているすべてのパラメータを初期設定にリセットします（例：測定値データ）。機器設定に変更はありません。

「アクセスコード設定」 ウィザード

i アクセスコード設定 ウィザードは、現場表示器による操作でのみ使用できます。操作ツールで操作している場合、**アクセスコード設定** パラメータは**管理** サブメニューに直接表示されます。**アクセスコードの確認** パラメータは、操作ツールからは使用できません。

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定

アクセスコード設定

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコード設定

説明 →  147

アクセスコードの確認

ナビゲーション  設定 → 高度な設定 → 管理 → アクセスコード設定 → アクセスコードの確認

説明 入力されたアクセスコードを確認してください。

ユーザー入力 0~9999

16.4 「診断」 メニュー

ナビゲーション   診断

現在の診断結果

ナビゲーション   診断 → 現在の診断結果

説明 現在の診断メッセージを表示します。

追加情報 表示の構成：
■ イベント動作のシンボル
■ 診断動作のコード
■ イベントの発生時間
■ イベントテキスト

 同時に複数のメッセージがオンの場合は、最優先に処理する必要のあるメッセージが表示されます。

 メッセージの原因および対策の情報については、表示器の ① シンボルで表示されます。

タイムスタンプ

ナビゲーション  診断 → タイムスタンプ

前回の診断結果

ナビゲーション   診断 → 前回の診断結果

説明 現在の診断メッセージが出力されるまで有効であった前回の診断メッセージを表示します。

追加情報 表示の構成：
■ イベント動作のシンボル
■ 診断動作のコード
■ イベントの発生時間
■ イベントテキスト

 表示される状態がまだ継続している可能性があります。メッセージの原因および対策の情報については、表示器の ① シンボルで表示されます。

タイムスタンプ

ナビゲーション 診断 → タイムスタンプ

再起動からの稼動時間

ナビゲーション 診断 → 再起動からの稼動時間**説明**

前回の機器の再起動からの稼働時間を表示します。

稼動時間

ナビゲーション 診断 → 稼動時間**説明**

装置の稼働時間を示す。

追加情報

最大時間

9999 d (≈ 27 年)

16.4.1 「診断リスト」 サブメニュー

ナビゲーション   診断 → 診断リスト

診断 1～5

ナビゲーション   診断 → 診断リスト → 診断 1

説明 現在の診断メッセージの中で最も優先度の高い 5 つのメッセージを表示します。

追加情報

表示の構成：

- イベント動作のシンボル
- 診断動作のコード
- イベントの発生時間
- イベントテキスト

タイムスタンプ 1～5

ナビゲーション   診断 → 診断リスト → タイムスタンプ 1～5

16.4.2 「イベントログブック」サブメニュー

i イベントログブック サブメニューは、現場表示器による操作でのみ使用できます。FieldCare の操作時には、FieldCare の「イベントリスト/HistoROM」機能でイベントリストを表示できます。

ナビゲーション  診断 → イベントログブック

フィルタオプション

ナビゲーション  診断 → イベントログブック → フィルタオプション

選択

- すべて
- 故障 (F)
- 機能チェック (C)
- 仕様範囲外 (S)
- Maintenance required (M)
- 情報 (I)

追加情報

i ■ このパラメータは、現場表示器による操作でのみ使用できます。
■ ステータス信号は NAMUR NE 107 に従って分類されます。

「イベントリスト」サブメニュー

イベントリスト サブメニューには、**フィルタオプション** パラメータ (→ 153) で選択したカテゴリーの過去のイベントの履歴が表示されます。最大 100 件のイベントを時系列に表示できます。

以下のシンボルは、イベントの発生または終了を示すものです。

-  : イベント発生
-  : イベント終了

i メッセージの原因および対策の情報については、① ボタンで確認できます。

表示形式

- カテゴリー I のイベントメッセージの場合：情報イベント、イベントテキスト、「記録イベント」シンボル、イベント発生時刻
- カテゴリー F, M, C, S (ステータス信号) のイベントメッセージの場合：診断イベント、イベントテキスト、「記録イベント」シンボル、イベント発生時刻

ナビゲーション  診断 → イベントログブック → イベントリスト

16.4.3 「機器情報」 サブメニュー

ナビゲーション   診断 → 機器情報

デバイスのタグ

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → デバイスのタグ

説明 機器のタグを入力。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

シリアル番号

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → シリアル番号

説明 機器のシリアル番号の表示。

 **シリアル番号の用途**

- 機器を迅速に識別するため（例：Endress+Hauserへの問い合わせの際）
- 機器ビューアー www.endress.com/deviceviewer を使用して詳細な機器情報を得るため

 シリアル番号は型式銘板にも記載されています。

ファームウェアのバージョン

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → ファームのバージョン

説明 ファームウェアバージョンの表示。

ユーザーインターフェイス xx.yy.zz

 ファームウェアのバージョンが最後の 2 桁（「zz」）のみ異なる場合、機能と操作に関する違いはありません。

機器名

ナビゲーション   診断 → 機器情報 → 機器名

説明 変換器の名称の表示。

オーダーコード



ナビゲーション

診断 → 機器情報 → オーダーコード

説明

機器のオーダコードの表示。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

追加情報

オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を明示する拡張オーダーコードから生成されたものです。一方で、オーダーコードから直接機器仕様項目を読み取ることはできません。

拡張オーダーコード 1~3



ナビゲーション

診断 → 機器情報 → 拡張オーダーコード 1

説明

拡張オーダーコードの 3 つのパートが表示されます。

ユーザーインターフェイス

数字、英字、特殊文字からなる文字列

追加情報

拡張オーダーコードは、機器の製品構成に関するすべての仕様項目を示すものであり、それにより機器を一意的に識別することが可能です。

Status PROFIBUS Master Config

ナビゲーション

診断 → 機器情報 → Stat Master Conf

説明

マスターとの周期的データ交換が現在アクティブになっているかどうかを示します。

ユーザーインターフェイス

- アクティブ
- 無効

PROFIBUS ident number

ナビゲーション

診断 → 機器情報 → Ident number

説明

機器の識別番号を示します。

追加情報

Ident number selector パラメータで使用する識別番号を設定できます。

16.4.4 「測定値」サブメニュー

ナビゲーション 図図 診断 → 測定値

距離


ナビゲーション

図図 診断 → 測定値 → 距離

説明

測定基準点（フランジまたはネジ込み接続の下端）からレベルまでの測定距離 D_L を表示します。

追加情報

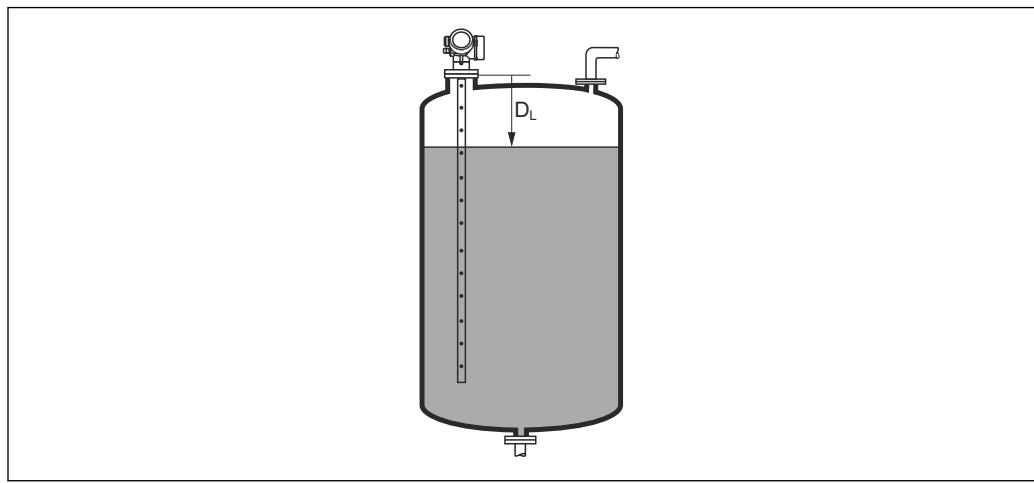

A0013198

図 45 液体計測の距離

i 単位は、**距離の単位** パラメータ (\rightarrow 図 96)で設定します。

リニアライゼーションされたレベル

ナビゲーション

図図 診断 → 測定値 → リニアライズされたレベル

説明

リニアライズされたレベルを表示します。

追加情報

i この単位は**リニアライゼーション後の単位** パラメータで設定します。

端子電圧 1

ナビゲーション

診断 → 測定値 → 端子電圧 1

ステータス切り替え

ナビゲーション

診断 → 測定値 → ステータス切り替え

説明

Shows the current switch output status.

16.4.5 「Analog input 1~6」 サブメニュー



機器の各アナログ入力ブロックに **Analog input** サブメニューがあります。操作メニューのこの場所では、各ブロックの最も重要なパラメータだけが使用できます。ブロックパラメータの完全なリストについては、次を参照してください。診断 → Analog inputs → Analog input 1~6

ナビゲーション 診断 → Analog inputs → Analog input 1~6

Channel



ナビゲーション

診断 → Analog inputs → Analog input 1~6 → Channel

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **CHANNEL** 標準パラメータ。

選択

- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- リニアライゼーションされた界面*
- 界面距離*
- 上層部の厚さ*
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量*
- エコーの絶対振幅
- エコーの相対振幅
- 界面の絶対振幅*
- 界面の相対振幅*
- 絶対 EOP 振幅
- 信号ノイズ
- EOP シフト
- DC の計算値*
- センサのデバッグ
- アナログ出力の高度な診断 1
- アナログ出力の高度な診断 2

追加情報

測定値を AI ブロックに割り当てます。

Out value

ナビゲーション

診断 → Analog inputs → Analog input 1~6 → Out value

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **OUT** 標準パラメータの **値** 要素。

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

追加情報

- **Mode block actual = Man** の場合：
アナログ入力ブロックの出力値を入力します。
- または：
アナログ入力ブロックの出力値を表示します。

Out status**ナビゲーション**

 診断 → Analog inputs → Analog input 1～6 → Out status

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **OUT** 標準パラメータの **ステータス**要素。

ユーザーインターフェイス

- Good
- Uncertain
- Bad

追加情報

このパラメータでは 2 つの品質ビットのみが評価されます。

Out status HEX**ナビゲーション**

 診断 → Analog inputs → Analog input 1～6 → Out status HEX

説明

PROFIBUS プロファイルに準拠したアナログ入力ブロックの **OUT** 標準パラメータの **ステータス**要素。

ユーザー入力

0～255

追加情報

このパラメータでは、完全なステータスバイトが 16 進数 2 行の形式で表示されます。

16.4.6 「データのログ」 サブメニュー

ナビゲーション 診断 データのログ

チャンネル 1~4 の割り当て



ナビゲーション

診断 データのログ チャンネル 1~4 の割り当て

選択

- オフ
- リニアライゼーションされたレベル
- 距離
- フィルタ処理なしの距離
- リニアライゼーションされた界面^{*}
- 界面距離^{*}
- フィルタ処理なしの界面距離
- 上層部の厚さ^{*}
- 端子電圧
- 電気部内温度
- 測定された静電容量^{*}
- エコーの絶対振幅
- エコーの相対振幅
- 界面の絶対振幅^{*}
- 界面の相対振幅^{*}
- 絶対 EOP 振幅
- EOP シフト
- 信号ノイズ
- DC の計算値^{*}
- アナログ出力の高度な診断 1
- アナログ出力の高度な診断 2

追加情報

合計 1000 個の測定値をロギングできます。つまり、

- ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合 : チャンネルあたりのデータポイント数 1000 個
- ロギングチャンネルを 2 つ使用する場合 : チャンネルあたりのデータポイント数 500 個
- ロギングチャンネルを 3 つ使用する場合 : チャンネルあたりのデータポイント数 333 個
- ロギングチャンネルを 4 つ使用する場合 : チャンネルあたりのデータポイント数 250 個

データポイントが最大数に達すると、データログの最も古いデータポイントが周期的に上書きされ、必ず最新の測定値 1000、500、333、または 250 個がログに保存されます（リングメモリ形式）。

このパラメータで新しいオプションを選択すると、ログデータは削除されます。

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ロギングの時間間隔



ナビゲーション

- 診断 → データのログ → ロギングの時間間隔
- 診断 → データのログ → ロギングの時間間隔

ユーザー入力

1.0~3 600.0 秒

追加情報

このパラメータは、データログの各データポイント間の時間間隔を設定するもので、それにより、ロギング可能な最大の時間 T_{log} が決まります。

- ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合 : $T_{log} = 1000 \cdot t_{log}$
- ロギングチャンネルを 2 つ使用する場合 : $T_{log} = 500 \cdot t_{log}$
- ロギングチャンネルを 3 つ使用する場合 : $T_{log} = 333 \cdot t_{log}$
- ロギングチャンネルを 4 つ使用する場合 : $T_{log} = 250 \cdot t_{log}$

設定時間が経過すると、データログの最も古いデータポイントが周期的に上書きされ、必ず T_{log} の時間がメモリに保存されます（リングメモリ形式）。

このパラメータを変更すると、ログデータは削除されます。

例

ロギングチャンネルを 1 つ使用する場合

- $T_{log} = 1000 \cdot 1 \text{ 秒} = 1000 \text{ 秒} \approx 16.5 \text{ min}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 10 \text{ 秒} = 1000 \text{ 秒} \approx 2.75 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 80 \text{ 秒} = 80000 \text{ 秒} \approx 22 \text{ h}$
- $T_{log} = 1000 \cdot 3600 \text{ 秒} = 3600000 \text{ 秒} \approx 41 \text{ d}$

すべてのログをリセット



ナビゲーション

- 診断 → データのログ → すべてのログをリセット
- 診断 → データのログ → すべてのログをリセット


選択

- キャンセル
- データ削除

「チャンネル1～4表示」サブメニュー

i チャンネル1～4表示サブメニューは、現場表示器による操作でのみ使用できます。FieldCareの操作時には、FieldCareの「イベントリスト/HistoROM」機能でログダイアグラムを表示できます。

チャンネル1～4表示サブメニューは、各チャンネルのログ履歴のダイアグラムを表示します。

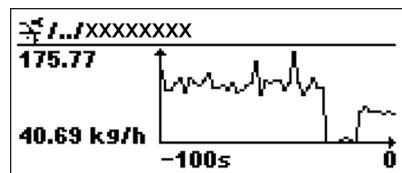

- x軸：選択されたチャンネル数に応じて 250～1000 個のプロセス変数の測定値が表示されます。
- y 軸：常に測定中の値に合わせて、おおまかな測定値スパンを示します。

i 操作メニューに戻るには、**田**と**日**を同時に押します。

ナビゲーション 診断 \Rightarrow データのログ \Rightarrow チャンネル1～4表示

16.4.7 「シミュレーション」サブメニュー


シミュレーション サブメニューは、特定の測定値または別の条件のシミュレーションに使用されます。これにより、機器や接続した制御ユニットが正しく設定されているか確認できます。

シミュレーション可能な条件

シミュレートする条件	関連するパラメータ
プロセス変数の特定値	<ul style="list-style-type: none">■ 測定値の割り当て (→ 165)■ 測定値 (→ 165)
スイッチ出力の特定状態	<ul style="list-style-type: none">■ シミュレーションスイッチ出力 (→ 165)■ ステータス切り替え (→ 166)
アラームの有無	機器アラームのシミュレーション (→ 166)
特定の診断メッセージの有無	診断イベントのシミュレーション (→ 166)

サブメニューの構成

ナビゲーション  エキスパート → 診断 → シミュレーション

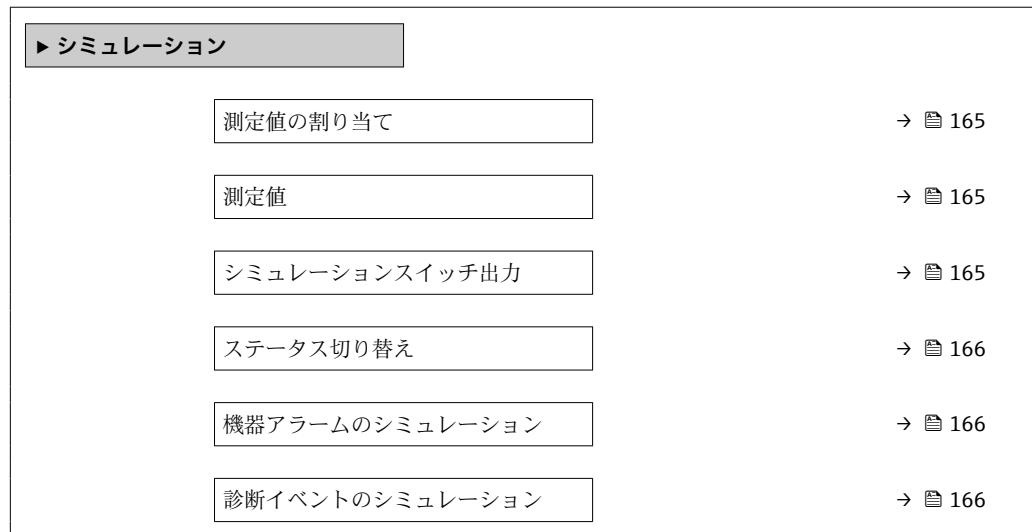

パラメータの説明

ナビゲーション エキスパート → 診断 → シミュレーション

測定値の割り当て

ナビゲーション

エキスパート → 診断 → シミュレーション → 測定値の割り当て

選択

- オフ
- レベル
- 界面*
- リニアライゼーションされたレベル
- リニアライゼーションされた界面
- リニアライゼーションされた厚み

追加情報

- シミュレートする変数の値は、**測定値** パラメータ (→ □ 165)で設定します。
- **測定値の割り当て ≠ オフ**の場合、シミュレーションはオンです。これは、機能チェック (C) カテゴリーの診断メッセージで確認できます。

測定値

ナビゲーション

エキスパート → 診断 → シミュレーション → 測定値

必須条件

測定値の割り当て (→ □ 165) ≠ オフ

ユーザー入力

符号付き浮動小数点数

追加情報

その後の測定値処理と信号出力には、このシミュレーション値を使用します。これにより、機器が正しく設定されているかどうかを確認できます。

シミュレーションスイッチ出力

ナビゲーション

エキスパート → 診断 → シミュレーション → シミュレーションスイッチ

説明

スイッチ出力のシミュレーションをオン、オフします。

選択

- オフ
- オン

* 表示はオーダしたオプションや機器のセッティングにより異なります

ステータス切り替え

ナビゲーション	■ エキスパート → 診断 → シミュレーション → ステータス切り替え
必須条件	シミュレーションスイッチ出力 (→ 165) = オン に設定します。
説明	ステータス出力をシミュレーションするためのステータスを選択します。
選択	<ul style="list-style-type: none">■ オープン■ クローズ
追加情報	スイッチ状態は、このパラメータで設定した値を取ります。これにより、接続した制御ユニットが正しく動作することを確認できます。

機器アラームのシミュレーション

ナビゲーション	■ エキスパート → 診断 → シミュレーション → アラームのシミュレーション
説明	デバイスアラームのシミュレーションをオン、オフします。
選択	<ul style="list-style-type: none">■ オフ■ オン
追加情報	オンオプションを選択すると、アラームが生成されます。これにより、アラームが発生した場合の機器の出力動作が適切であるかどうかを確認できます。 アクティブなシミュレーションは診断メッセージ C484 シミュレーションエラーモード で表示されます。

診断イベントのシミュレーション

ナビゲーション	■ エキスパート → 診断 → シミュレーション → 診断シミュレーション
説明	Select a diagnostic event for the simulation process that is activated.
追加情報	現場表示器を介して操作する場合、選択リストはイベントカテゴリーに応じてフィルタリングできます (診断イベントの種類パラメータ)。

16.4.8 「機器チェック」サブメニュー

ナビゲーション 診断 → 機器チェック

機器チェック開始



ナビゲーション 診断 → 機器チェック → 機器チェック開始

説明 機器チェックを開始します。

選択

- いいえ
- はい

追加情報 反射がない場合、機器チェックは実施できません。

機器チェックの結果

ナビゲーション 診断 → 機器チェック → 機器チェックの結果

説明 機器チェックの結果を表示します。

追加情報

表示選択の説明

- インストールOK
制限のない測定が可能です。
- 精度制限あり
測定は可能です。ただし、信号振幅により測定精度が低下する可能性があります。
- 測定機能低下
現時点での測定は可能です。ただし、エコー信号を見失う可能性があります。機器の取付位置と測定物の比誘電率を確認してください。
- チェック未完了
機器チェックは実施されていません。

前回のチェック時刻

ナビゲーション 診断 → 機器チェック → 前回のチェック時刻

説明 前回の機器チェックが実施されたときの稼働時間を表示します。

ユーザーインターフェイス 数字、英字、特殊文字からなる文字列

レベル信号

ナビゲーション	診断 → 機器チェック → レベル信号
必須条件	機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	レベル信号の機器チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	<ul style="list-style-type: none">■ チェック未完了■ チェック NG■ チェック OK
追加情報	レベル信号 = チェック NG : 機器の取付位置と測定物の比誘電率を確認してください。

開始信号

ナビゲーション	診断 → 機器チェック → 開始信号
必須条件	機器チェックを実施した場合にのみ表示されます。
説明	開始信号の表示チェックの結果を表示します。
ユーザーインターフェイス	<ul style="list-style-type: none">■ チェック未完了■ チェック NG■ チェック OK
追加情報	開始信号 = チェック NG : 機器の取付位置を確認してください。非金属タンクの場合は、金属板または金属フランジを使用します。

16.4.9 「Heartbeat」 サブメニュー

 Heartbeat サブメニューは **FieldCare** または **DeviceCare** を介してのみ使用可能で
す。Heartbeat 検証 および Heartbeat モニタリング アプリケーションパッケージ
の一部のウィザードが含まれます。

[詳細な説明](#)

SD01872F

ナビゲーション  診断 → Heartbeat

索引

記号

安全設定 (サブメニュー)	123
稼動時間 (パラメータ)	144, 151
開始信号 (パラメータ)	168
拡張オーダーコード1 (パラメータ)	155
管理 (サブメニュー)	147
機器アラームのシミュレーション (パラメータ)	166
機器チェック (サブメニュー)	167
機器チェックの結果 (パラメータ)	167
機器チェック開始 (パラメータ)	167
機器リセット (パラメータ)	147
機器情報 (サブメニュー)	154
機器名 (パラメータ)	154
距離 (パラメータ)	100, 103, 156
距離の確定 (パラメータ)	101, 103
距離の単位 (パラメータ)	96
区切り記号 (パラメータ)	142
空校正 (パラメータ)	98
現在のマッピング (パラメータ)	102
現在の診断結果 (パラメータ)	150
高度なプロセス条件 (パラメータ)	110
高度な設定 (サブメニュー)	106
再起動からの稼動時間 (パラメータ)	151
最後のバックアップ (パラメータ)	144
最大値 (パラメータ)	119
実際のプロープ長 (パラメータ)	128, 131
出力エコー信号消失 (パラメータ)	123
出力信号の反転 (パラメータ)	136
書き込み保護のリセット (パラメータ)	127
小数点桁数1 (パラメータ)	140
小数点桁数メニュー (パラメータ)	142
信号品質 (パラメータ)	100
診断 (メニュー)	150
診断1 (パラメータ)	152
診断イベントのシミュレーション (パラメータ)	166
診断リスト (サブメニュー)	152
診断動作の割り当て (パラメータ)	133
数値形式 (パラメータ)	142
設定 (メニュー)	96
設定バックアップの表示 (サブメニュー)	144
設定管理 (パラメータ)	144
前回のチェック時刻 (パラメータ)	167
前回の診断結果 (パラメータ)	150
測定値 (サブメニュー)	156
測定値 (パラメータ)	165
測定値の割り当て (パラメータ)	165
測定物グループ (パラメータ)	97
測定物タイプ (パラメータ)	108
測定物特性 (パラメータ)	108
端子電圧1 (パラメータ)	157
中間高さ (パラメータ)	120
直径 (パラメータ)	119
比較の結果 (パラメータ)	145
表示 (サブメニュー)	138
表示のコントラスト (パラメータ)	143
表示のダンピング (パラメータ)	141

表示間隔 (パラメータ)	140
表示形式 (パラメータ)	138
不感知距離 (パラメータ)	111, 124
不適切なコード (パラメータ)	127
返却	73
満量校正 (パラメータ)	98

0~9

1 の値表示 (パラメータ)	140
----------------------	-----

A

Analog input 1~6 (サブメニュー)	104, 158
---------------------------------	----------

B

Bluetooth® ワイヤレス技術	41
--------------------------	----

C

Channel (パラメータ)	104, 158
-----------------------	----------

D

DIP スイッチ

書き込み保護スイッチを参照

F

Fail safe value (パラメータ)	105
Fail-safe type (パラメータ)	105
FHX50	40

H

Heartbeat (サブメニュー)	169
--------------------------	-----

L

Language (パラメータ)	138
------------------------	-----

O

Out status (パラメータ)	159
Out status HEX (パラメータ)	159
Out value (パラメータ)	158

P

PROFIBUS ident number (パラメータ)	155
PV filter time (パラメータ)	104

S

Status PROFIBUS Master Config (パラメータ) ..	155
------------------------------------------	-----

W

WHG 確認 (ウィザード)	126
WHG 無効 (ウィザード)	127

ア

アクセスアリ	
機器固有の	74
サービス関連	80
システムコンポーネント	81
通信関連	80
アクセスコード	42
不正な入力	42

アクセスコードの設定	43	現場操作	39
アクセスコードの確認 (パラメータ)	149	現場表示器	
アクセスコード設定 (ウィザード)	149	アラーム状態時を参照	
アクセスコード設定 (パラメータ)	147, 149	診断メッセージを参照	
アクセスコード入力 (パラメータ)	107	コ	
アクセスステータスツール (パラメータ)	106	工具	26
アクセスステータス表示 (パラメータ)	107	コンテキストメニュー	52
アプリケーション	9		
安全上の注意事項			
基本	9		
イ			
イベントテキスト	63	サ	
イベントリスト	69	サービスインターフェース (CDI)	40
イベントリスト (サブメニュー)	153	サブメニュー	
イベント履歴	69	Analog input 1~6	104, 158
イベントレベル		Heartbeat	169
シンボル	63	イベントリスト	69, 153
説明	63	イベントログブック	153
イベントログブック (サブメニュー)	153	シミュレーション	164, 165
イベントログブックのフィルタ処理	69	スイッチ出力	132
ウ		チャンネル 1~4 表示	162
ウィザード		データのログ	160
WHG 確認	126	プローブ設定	128
WHG 無効	127	リニアライゼーション	114, 115, 116
アクセスコード設定	149	レベル	108
プローブ長の補正	130	安全設定	123
マッピング	103	管理	147
エ		機器チェック	167
エコー信号消失時の値 (パラメータ)	123	機器情報	154
エコー信号消失時急上昇 (パラメータ)	124	高度な設定	106
オ		診断リスト	152
オーダーコード (パラメータ)	155	設定バックアップの表示	144
力		測定値	156
外筒管	21	表示	138
外部洗浄	71		
書き込みアクセス	42	シ	
書き込み保護		システムコンポーネント	81
アクセスコードによる	43	指定用途	9
書き込み保護スイッチを使用	44	シミュレーション (サブメニュー)	164, 165
書き込み保護スイッチ	44	シミュレーションスイッチ出力 (パラメータ)	165
過電圧保護		修理コンセプト	72
一般情報	35	シリアル番号 (パラメータ)	154
キ		診断	
キーパッドロック		シンボル	62
無効化	45	診断イベント	62, 63
有効化	45	操作ツール上	64
機器設定の管理	60	診断メッセージ	62
機器の交換	72	診断リスト	66
ケ		シンボル	
計測機器の用途		修正用	50
指定用途を参照		テキストおよび数値エディタにおいて	50
不適切な用途	9		
不明な場合	9	ス	
		スイッチオフの値 (パラメータ)	135
		スイッチオフの遅延 (パラメータ)	136
		スイッチオンの値 (パラメータ)	134
		スイッチオンの遅延 (パラメータ)	135
		スイッチ出力 (サブメニュー)	132
		スイッチ出力機能 (パラメータ)	132
		ステータス信号	48, 62
		ステータスの割り当て (パラメータ)	132
		ステータス切り替え (パラメータ)	136, 157, 166

スペアパーツ	73
銘板	73
すべてのログをリセット (パラメータ)	161
セ	
製品の安全性	10
設定	
機器設定の管理	60
操作言語	57
洗浄	71
ソ	
操作言語の設定	57
操作上の安全性	10
操作部	
診断メッセージ	63
操作モジュール	47
測定値シンボル	49
測定物	9
タ	
対処法	
終了	64
呼び出し	64
タイムスタンプ (パラメータ)	150, 151
タイムスタンプ1~5 (パラメータ)	152
タンクタイプ (パラメータ)	96
タンクの外側への取付け	24
断熱	26
チ	
地下タンク	23
チャンネル1~4表示 (サブメニュー)	162
チャンネル1~4の割り当て (パラメータ)	160
テ	
データのログ (サブメニュー)	160
テーブルモード (パラメータ)	120
テーブルを有効にする (パラメータ)	122
テーブル番号 (パラメータ)	121
適用分野	
残存リスク	9
デバイスアドレス (パラメータ)	96
デバイスのタグ (パラメータ)	96, 154
電子部ハウジング	
構成	12
ト	
登録商標	8
トラブルシューティング	61
ナ	
内筒管	21
ニ	
入力画面	50
ネ	
ネジ込み接続	28

八	
ハードウェア書き込み保護	44
廃棄	73
パイプ直径 (パラメータ)	97
ハウジング	
回転	31
構成	12
バックアップのステータス (パラメータ)	145
バックライト (パラメータ)	143
パラメータのアクセス権	
書き込みアクセス	42
読み取りアクセス	42
反射波形表示	53
ヒ	
非金属タンク	24
表示シンボル	48
表示部および操作モジュール FHX50	40
表示部の回転	31
表示モジュール	47
表示モジュールの回転	31
フ	
ファームウェアのバージョン (パラメータ)	154
フィルタオプション (パラメータ)	153
フェールセーフモード (パラメータ)	136
フリーテキスト (パラメータ)	118
プロープ接地 (パラメータ)	128
プロープ設定 (サブメニュー)	128
プロープ長の確認 (パラメータ)	129, 130
プロープ長の補正 (ウィザード)	130
プロセス特性 (パラメータ)	109
ヘ	
ヘッダー (パラメータ)	141
ヘッダーテキスト (パラメータ)	141
変換器	
表示部の回転	31
表示モジュールの回転	31
変換器ハウジング	
回転	31
木	
本文	
目的	5
本文の目的	5
マ	
マッピング (ウィザード)	103
マッピングの最終点 (パラメータ)	102, 103
マップ記録 (パラメータ)	102, 103
メ	
メニュー	
診断	150
設定	96
メンテナンス	71
ユ	
ユーザー様の値 (パラメータ)	122

ヨ

要員の要件	9
読み取りアクセス	42

リ

リニアライゼーション (サブメニュー)	114, 115, 116
リニアライゼーションされたレベル (パラメータ)	119, 156
リニアライゼーションの方式 (パラメータ)	116
リニアライゼーション後の単位 (パラメータ)	117
リミットの割り当て (パラメータ)	133

レ

レベル (サブメニュー)	108
レベル (パラメータ)	99, 121, 122
レベル測定の設定	58
レベル測定用の取付位置	15
レベル信号 (パラメータ)	168
レベル単位 (パラメータ)	111
レベル補正 (パラメータ)	112

□

労働安全	9
ローププローブ	
許容引張荷重	17
構造	11
切斷	26
設置	29
ローププローブの固定	20
ロギングの時間間隔 (パラメータ)	161
ロック状態	48
ロック状態 (パラメータ)	106
ロッドプローブ	
構造	11
切斷	26
横方向からの許容応力	17
ロッドプローブの固定	20



71665830

www.addresses.endress.com

Endress+Hauser 
People for Process Automation