

ESPAÑOL

Datos técnicos	
Tipo de conexión	Borne de conexión por tornillo
Borne de conexión por tornillo	preconfigurado
Entrada (1, Fig. 1)	
Sensor	según IEC 60751
Técnica de conexión	configurable
Corriente para alimentación de sensores	constante
Resistencia de la línea máx. admisible	por línea
Margen de medición	configurable
Alcance de medición	min.
Salida (5, Fig. 1)	
Margen de señal de salida	
Carga	
Ripple	
Señal máx. de salida	
Comport. en caso de fallo de sensor	configurable
Datos generales	
Tensión de alimentación	
Absorción de corriente	
Absorción de potencia	
Error de transmisión	con alcance de medición máximo
Coefficiente de temperatura	con alcance de medición configurado ΔTEMP
Respuesta gradual (0...99 %)	máx.
Tensión de prueba	entrada / salida / alimentación
Margen de temperatura ambiente	servicio
Mensajes de error	almacenamiento
Dimensiones (A x A x P)	
Sección del conductor	
Longitud a desasilar	
Ejecución de la carcasa	conexión por tornillo poliéster PBT
Pruebas / homologaciones	
Respueta de conformidad según EN 60079-15	
Construcción de navíos	

	Conformidad con la directriz CEM 89/336/EWG y con la directriz de baja tensión 73/23/EWG
Compatibilidad electromagnética (CEM)	
Resistencia a interferencias según EN 61000-6-2	
■ Descarga de electricidad estática	
■ Campo electromagnético de AF	
■ Transitorios rápidos (Burst):	
■ Cargas de sobrecorriente (Surge):	
■ Perturbaciones en la línea	
Radiación de perturbaciones según EN 50081-2	
EN 55011 equivale a la CISPR11 / EN 61000 equivale a la IEC 1000	
1) Criterio A:	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
2) Criterio B:	Alteración transitoria del comportamiento de servicio que corrige el propio aparato.
3) Clase A:	Campo de empleo industrial.
Accesorios	
Conector de bus para carriles	
Borne de alimentación	con conexión por tornillo
Fuente de alimentación del sistema	
Por gamas de medida dentro de uno margen de -50°C...+200°C recomendamos los módulos siguientes:	
Borne de conexión por tornillo	preconfigurado

FRANÇAIS

Caractéristiques techniques	
Mode de raccordement	préconfiguré
Bloc de jonction à vis	préconfiguré
Entrée (1, Fig. 1)	
Capteur	selon CEI 60751
Raccordement	configurable
Courant d'alimentation des capteurs	constant
Résistance de la ligne máx. admisible	par ligne
Margen de medición	configurable
Alcance de medición	min.
Salida (5, Fig. 1)	
Margen de señal de salida	
Carga	
Ripple	
Señal máx. de salida	
Comport. en caso de fallo de sensor	configurable
Datos generales	
Tensión de alimentación	
Absorción de corriente	
Absorción de potencia	
Error de transmisión	con alcance de medición máximo
Coefficiente de temperatura	con alcance de medición configurado ΔTEMP
Respuesta gradual (0...99 %)	máx.
Tensión de prueba	entrada / salida / alimentación
Margen de temperatura ambiente	servicio
Mensajes de error	almacenamiento
Dimensiones (A x A x P)	
Sección del conductor	
Longitud a desasilar	
Ejecución de la carcasa	conexión por tornillo poliéster PBT
Controles / homologations	
Declaración de conformidad según EN 60079-15	
Construcción de navíos	

ENGLISH

Technical data	
Connection type	Screw terminal block
	preconfigured
Input (1, Fig. 1)	
Sensor	in acc. with IEC 60751
Connection system	configurable
Sensor input current	constant
Max. permissible conductor resistance	per conductor
Measuring range	configurable
Measuring range span	min.
Output (5, Fig. 1)	
Load	
Ripple	
Max. output signal	
Behavior in the case of a sensor fault	configurable
General data	
Supply voltage	
Current consumption	
Puissance absorbée	
Défaut de transmission	à l'étendue de mesure max.
Coefficient de température	à l'étendue de mesure configurée Δ_{TEMP} max.
Réponse indicelle (0...99 %)	
Tension d'essai :	entrée / sortie / alimentation
Plage de température ambiante	Service Stockage
Messages d'erreur	
Dimensions (L x H x D)	
Section du conducteur	
Longueur à dénuder	
Connexion vissée	screw connection
Boîtier	Polyester PBT
Controls / approvals	
Declaration of conformity according to EN 60079-15	
Shipbuilding	

DEUTSCH

Technische Daten	
Anschlussart	Schraubklemme
	vorkonfiguriert
Eingang (1, Abb. 1)	
Sensor	nach IEC 60751
Anschlusstechnik	konfigurierbar
Sensorspeisestrom	konstant
Max. zulässiger Leitungswiderstand	je Leitung
Messbereich	konfigurierbar
Messbereichsspanne	min.
Ausgang (5, Abb. 1)	
Load	
Ripple	
Max. Ausgangssignal	
Verhalten bei Sensor-Fehler	konfigurierbar
Allgemeine Daten	
Versorgungsspannung	
Stromaufnahme	
Leistungsaufnahme	
Transmission error	at max. measuring span with configured measuring span Δ_{TEMP}
Temperature coefficient	max.
Step response (0...99 %)	
Test voltage	input / output / supply
Ambient temperature range	operation storage
Error messages	
Dimensions (W x H x D)	
Section of conductor	
Stripping length	
Housing design	screw connection polyester PBT
Tests / Approvals	
Statement of conformity in acc. with EN 60079-15	
Shipbuilding	

II 3G Ex nA II T4 X Germanischer Lloyd

PROCESS CONTROL EQUIPMENT FOR HAZARDOUS LOCATIONS
LISTED 31ZN

Class I Div 2 Groups A, B, C, D T5

- A) This equipment is suitable for use in Class I, Division 2, Groups A, B and C and D or non-hazardous locations only.
- B) Warning - explosion hazard - substitution of components may impair suitability for Class I, Division 2.
- C) Warning - explosion hazard - do not disconnect equipment unless power has been switched off or the area is known to be non-hazardous.

RNB127

EN 61000-4-2 ²⁾
EN 61000-4-3 ¹⁾
EN 61000-4-4 ²⁾
EN 61000-4-5 ²⁾
EN 55011 ³⁾

EN 55011 entspricht der CISPR11 / EN 61000 entspricht der IEC 1000	
1) Kriterium A: Normal operating behavior within the defined limits.	
2) Kriterium B: Temporary impairment to operational behavior that is corrected by the device itself.	
3) Klasse A: Area of application industry.	
Accessories	
Connecteurs-bus sur rail	
Bloc de jonction d'alimentation	avec connexion vissée
Alimentation système	
En cas de plage de mesure entre -50 °C et +200 °C, nous conseillons le module suivant:	
Bloc de jonction à vis	préconfiguré
For measuring ranges in the range of -50 °C to +200 °C, we recommend the following modules:	
Screw terminal block	préconfiguré
Zubehör	
Hutschiene-Busverbinder	
Einspeiseklemme	mit Schraubanschluss
Systemstromversorgung	
Für Messbereiche innerhalb einer Spanne von -50 °C...+200 °C empfehlen wir folgende Module:	
Schraubklemme	vorkonfiguriert
	RNB127-A1

Endress+Hauser



People for Process Automation

www.endress.com

BA207R/09/b4/03/07

DE Konfigurierbarer Temperaturmessumformer für PT100

EN Configurable Temperature Transducer for PT100

FR Convertisseurs de température configurables pour PT100

ES Convertidores de temperatura configurables para PT 100



Sicherheitsbestimmungen

Die Installation, Bedienung und Wartung ist von elektrotechnisch qualifiziertem Fachpersonal durchzuführen. Halten Sie die für das Errichten und Betreiben geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften), Unfallverhütungsvorschriften sowie die allgemeinen Regeln der Technik ein.

Hinweise für Ex:

Das Gerät ist ein elektronisches Betriebsmittel der Kategorie 3. Folgen Sie den hier beschriebenen Anweisungen beim Einbau. Das Gerät ist in ein Gehäuse der Schutzart IP54 nach EN 60529 einzubauen. Die beschriebenen Grenzen für mechanische oder thermische Beanspruchungen des Gerätes dürfen nicht überschritten werden. Es dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 geeignet sind. Reparaturen durch den Anwender sind unzulässig.

DEUTSCH

Das Gerät ist ein elektronisches Betriebsmittel der Kategorie 3. Folgen Sie den hier beschriebenen Anweisungen beim Einbau. Das Gerät ist in ein Gehäuse der Schutzart IP54 nach EN 60529 einzubauen. Die beschriebenen Grenzen für mechanische oder thermische Beanspruchungen des Gerätes dürfen nicht überschritten werden. Es dürfen nur Geräte angeschlossen werden, die für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2 geeignet sind. Reparaturen durch den Anwender sind unzulässig.

ENGLISH


The device is category 3 electrical apparatus. Please observe the instructions given here for installation. The device must be installed in a housing with IP54 protection in acc. with EN 60529. The limits for mechanical or thermal loads described for the device must not be exceeded. Only devices designed for operation in the hazardous areas of Zone 2 may be connected. Under no circumstances may repairs be carried out by the user.

FRANÇAIS

L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent être confiées à un personnel spécialisé dûment qualifié. Lors de l'exécution et de l'exploitation, veuillez respecter les normes de sécurité en vigueur (ainsi que les normes de sécurité nationales), la législation en matière de protection contre les accidents ainsi que les règles générales relatives à la technique.

Consignes pour Ex :

L'appareil est un équipement électrique de la catégorie 3. Veuillez suivre les instructions décrites ci-après lors du montage. L'appareil doit être monté dans un boîtier d'indice de protection IP 54 selon EN 60

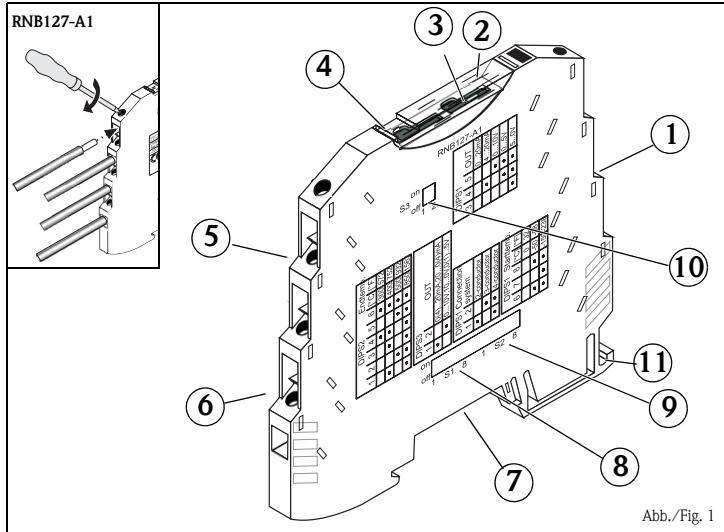

DEUTSCH

Temperaturmessumformer RNB127-A1

- 1. Gerätanschlüsse, -bedienungselemente** (Abb. 1):
- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Eingang PT100-Widerstandsthermo- | 7 Anschlussmöglichkeit für Hutschie- |
| 2 Klaricht-Abdeckung | nen-Busverbinder |
| 3 Diagnose LED | 8 DIP-Schalter S1 |
| 4 Nut für Tag | 9 DIP-Schalter S2 |
| 5 Ausgang: Normsignale | 10 DIP-Schalter S3 |
| 6 Versorgungsspannung | 11 Universal-Rastfuß für EN-Hutschienen |

2. Anschlusshinweise

2.1. Installation

Die Belegung der Anschlussklemmen zeigt Abb. 2.

Bei Einsatz des Hutschienen-Busverbinder (Art.-Nr.: 51009864) legen Sie diesen zur Brückung der Spannungsversorgung zuerst in die Hutschiene ein (Abb.3).

! Beachten Sie in diesem Fall unbedingt die Aufrichtung von Easy Analog-Modul und Hutschienen-Busverbinder:
Rastfuß (11, Abb. 1) unten und Steckerteil (12, Abb. 3) links!

Das Easy Analog-Modul ist auf alle 35 mm-Hutschienen nach EN 60715 aufrastbar.

2.2. Spannungsversorgung

! Schließen Sie niemals die Versorgungsspannung direkt an den Hutschienen-Busverbinder an!
Die Ausspeisung von Energie aus dem Hutschienen-Busverbinder oder einzelner Easy Analog-Module ist nicht erlaubt!

Einspeisung über das Easy Analog-Modul

Bei einer Gesamtstromaufnahme der angeleiteten Easy Analog-Module bis 400 mA kann die Einspeisung direkt an den Anschlussklemmen eines Easy Analog-Moduls erfolgen. Wir empfehlen, eine 400 mA-Sicherung vorzuschalten.

Einspeisung mittels Einspeiseklemme

Die konturgleiche Einspeiseklemme (Art.-Nr.: 51009863) wird zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf der Hutschienen-Busverbinder eingesetzt. Wir empfehlen, eine 2 A-Sicherung vorzuschalten.

Einspeisung mittels Systemstromversorgung

Die Systemstromversorgung RNB130 mit 1,5 A-Ausgangstrom kontaktiert den Hutschienen-Busverbinder mit der Versorgungsspannung und ermöglicht damit die Versorgung von mehreren Easy Analog-Modulen aus dem Netz.

2.3. Anschlusstechnik

2-Leiteranschlussstechnik (Abb. 4a)

- Für kurze Entfernen (< 10 m)
- Die Leitungswiderstände R_{L1} und R_{L2} gehen direkt in das Messergebnis ein und verfälschen es entsprechend.

3-Leiteranschlussstechnik (Abb. 4b)

- Für lange Entfernen zwischen PT100-Sensor und RNB127 Modul
- Zur Kompensation der Zuleitungswiderstände ist es erforderlich, dass alle Leitungswiderstände exakt gleiche Werte besitzen ($R_{L1} = R_{L2} = R_{L3}$)

4-Leiteranschlussstechnik (Abb. 4c)

- Für lange Entfernen zwischen PT100-Sensor und RNB127 Modul und unterschiedlichen Leitungswiderständen ($R_{L1} \neq R_{L2} \neq R_{L3} \neq R_{L4}$)

3. Diagnose

Die frontseitig sichtbare LED (3, Abb. 1) zeigt folgende Fehlerzustände an:

- LED blinkt: Messbereichspann. kleiner 50 K
- LED leuchtet: Drahtbruch auf der Sensorseite
- LED leuchtet: Kurzschluss auf der Sensorseite
- LED leuchtet: Messbereichsüberschreitung
- LED leuchtet: Messbereichsunterschreitung
- LED leuchtet: Messbereichsendwert (Abb.6)
- LED leuchtet: Fehlerauswertung vor (Abb.7)

4. Konfiguration

Treffen Sie Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung!

Liegt ein nicht konfiguriertes Gerät vor (alle DIP-Schalter auf Pos. 0) hat das Gerät erst nach der Einstellung der DIP-Schalter eine definierte Funktion.

Mit dem DIP-Schalter S1 (8, Abb. 1) geben Sie Anschlusstechnik, Ausgangsignalbereich und Messbereichsanfang vor (Abb.5).

Mit dem DIP-Schalter S2 (9, Abb. 1) geben Sie Messbereichsendwert (Abb.6) sowie Fehlerauswertung vor (Abb.7).

Mit dem DIP-Schalter S3 (10, Abb. 1) wählen Sie Spannungs- oder Stromausgang (Abb.5).

If the device is not configured (all DIP switches at pos. 0), the device does not have a defined function until the DIP switches have been set.

DIP switch S1 (8, Fig. 1) defines the connection system, output signal range and the start of the measuring range (Fig. 5).

DIP switch S2 (9, Fig. 1) defines the end value of the measuring range (Fig. 6) and error evaluation (Fig. 7).

DIP switch S3 (10, Fig. 1) is used to select the voltage and current output (Fig. 5).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

In presence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la plage de mesure (fig. 6) et l'évaluation des défauts (fig. 7) avec le commutateur DIP S2 (9, Fig. 1).

Choisir la sortie tension ou courant avec le commutateur DIP S3 10 (fig. 5).

Prenez des mesures contre les décharges électrostatiques !

En présence d'un appareil non configuré (tous les commutateurs DIP sur pos. 0), l'appareil n'aura de fonction définie qu'après la configuration des commutateurs DIP.

Définir le raccordement, la plage du signal de sortie et l'origine de la plage de mesure (fig. 5) avec le commutateur DIP S1 (8, Fig. 1).

Définir la fin de la