



Niveau



Pression



Débit



Température



Analyses



Enregistreurs

Systèmes
Composants

Services




Solutions

Instructions condensées

Micropilot S FMR532

Mesure de niveau radar

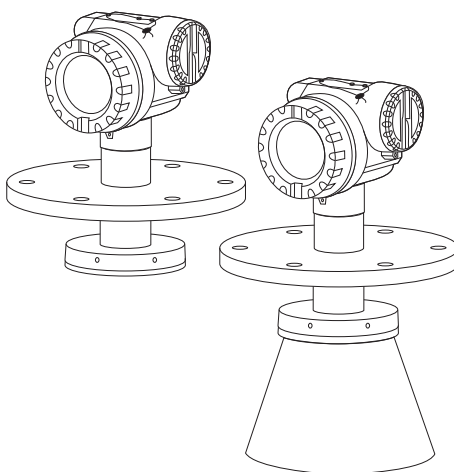

Le présent manuel est un manuel d'instructions condensées.

Vous trouverez des informations plus détaillées dans le manuel de mise en service et la documentation complémentaire contenus sur le CD-ROM fourni.

Les présentes Instructions condensées ne remplacent pas le manuel de mise en service fourni avec l'appareil.

La documentation complète de l'appareil comprend :

- les présentes Instructions condensées
- les agréments et certificats de sécurité
- un CD-ROM avec :
 - le manuel de mise en service
 - l'Information technique

KA01057F/14/FR/12.09
71145187

Sommaire

- 1 Conseils de sécurité 3**
 - 1.1 Utilisation conforme 3
 - 1.2 Installation, mise en route et utilisation 3
 - 1.3 Sécurité de fonctionnement et sécurité de process 3
 - 1.4 Retour de matériel 4
 - 1.5 Symboles de sécurité 4
- 2 Montage 5**
 - 2.1 Montage rapide 5
 - 2.2 Réception des marchandises, transport, stockage 5
 - 2.3 Montage 6
 - 2.4 Contrôle de montage 9
- 3 Câblage 10**
 - 3.1 Câblage dans le boîtier 10
 - 3.2 Occupation des bornes 11
 - 3.3 Câblage avec Tank Side Monitor NRF590 11
 - 3.4 Raccordement de l'unité de mesure 12
 - 3.5 Blindage/compensation de potentiel 13
 - 3.6 Protection 13
 - 3.7 Contrôle de raccordement 13
- 4 Configuration 14**
 - 4.1 Structure générale du menu de configuration 14
 - 4.2 Interface utilisateur 15
- 5 Mise en service 18**
 - 5.1 Contrôle de l'installation et du fonctionnement 18
 - 5.2 Mettre l'appareil sous tension 18
 - 5.3 Aperçu de l'étalonnage de base 19
 - 5.4 Etalonnage de base avec affichage de l'appareil 22
 - 5.5 Courbe enveloppe avec affichage de l'appareil 30

1 Conseils de sécurité

1.1 Utilisation conforme

Le Micropilot S est un transmetteur de niveau radar compact destiné à la mesure continue et sans contact dans les liquides. La fréquence de travail d'environ 6 GHz se situe dans une bande de fréquence agréée par l'industrie. Sa puissance d'impulsion maximale de 1 mW (puissance moyenne 1 μ W) permet une installation sûre dans des cuves métalliques ou non, sans risque ni pour les hommes, ni pour les animaux.

1.2 Installation, mise en route et utilisation

- Seul un personnel spécialisé qualifié et dûment habilité (par ex. électricien) est autorisé à effectuer le montage, le raccordement, la mise en service et la maintenance de l'appareil en respectant scrupuleusement les présentes instructions, les normes en vigueur, les directives légales et, le cas échéant, les certificats.
- Le présent manuel aura été lu et compris, et les instructions seront respectées. Si les présentes Instructions condensées ne vous paraissent pas claires, reportez-vous au manuel de mise en service se trouvant sur le CD-ROM fourni. Vous y trouverez toutes les informations détaillées concernant l'appareil/le système de mesure.
- Il n'est possible d'entreprendre des modifications et des réparations sur l'appareil que si cela a été expressément autorisé dans le manuel de mise en service (→ voir CD-ROM).
- S'il n'est pas possible de rectifier certains défauts, mettez l'appareil hors service et protégez-le de toute mise en service involontaire.
- Les appareils endommagés ne doivent pas être mis en service et doivent être marqués comme défectueux.

1.3 Sécurité de fonctionnement et sécurité de process

- Pour garantir la sécurité de fonctionnement et la sécurité de process pendant la configuration, le test et la maintenance de l'appareil, il convient de prendre des mesures de surveillance alternatives.
- L'appareil a été construit et contrôlé dans les règles de l'art, il a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Les directives et les normes européennes en vigueur doivent être respectées.
- Tenez compte des indications sur la plaque signalétique.
- Si l'appareil doit être installé en zone explosible, il convient de tenir compte des normes nationales en vigueur. L'appareil est livré avec une documentation Ex séparée faisant partie intégrante de la présente documentation. Les consignes de montage, les charges de connexion et les conseils de sécurité contenus dans la documentation Ex doivent être respectés. Le numéro de cette documentation est indiqué sur la plaque signalétique.

1.3.1 Certificat FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. Les deux conditions suivantes doivent être remplies :

- 1. L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et
- 2. doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un dysfonctionnement.

 **Attention !**
Des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

1.4 Retour de matériel


Pour cela, suivez les instructions contenues dans le manuel de mise en service sur le CD-ROM fourni.

1.5 Symboles de sécurité

Conseils de sécurité	
	Danger ! Signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, sont sources de dangers graves pour l'utilisateur, constituant un risque pour sa sécurité ou pouvant entraîner une destruction irréversible de l'appareil.
	Attention ! Signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, sont sources de dangers pour l'utilisateur ou de dysfonctionnement de l'appareil.
	Remarque ! Signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, exercent une influence indirecte sur le fonctionnement ou sont susceptibles de déclencher une réaction imprévisible de l'appareil.
Mode de protection	
	Appareils électriques agréés Ex Si ce symbole figure sur la plaque signalétique de l'appareil, ce dernier pourra être utilisé en zone explosible ou non explosible.
	Zone explosible Ce symbole caractérise la zone explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils, qui se trouvent en zone explosible, ou les câbles de ces appareils doivent posséder un agrément Ex.
	Zone sûre (zone non explosible) Ce symbole caractérise la zone non explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils qui se trouvent en zone non explosible doivent également être certifiés si des câbles de raccordement mènent en zone explosible.

2 Montage

2.1 Montage rapide

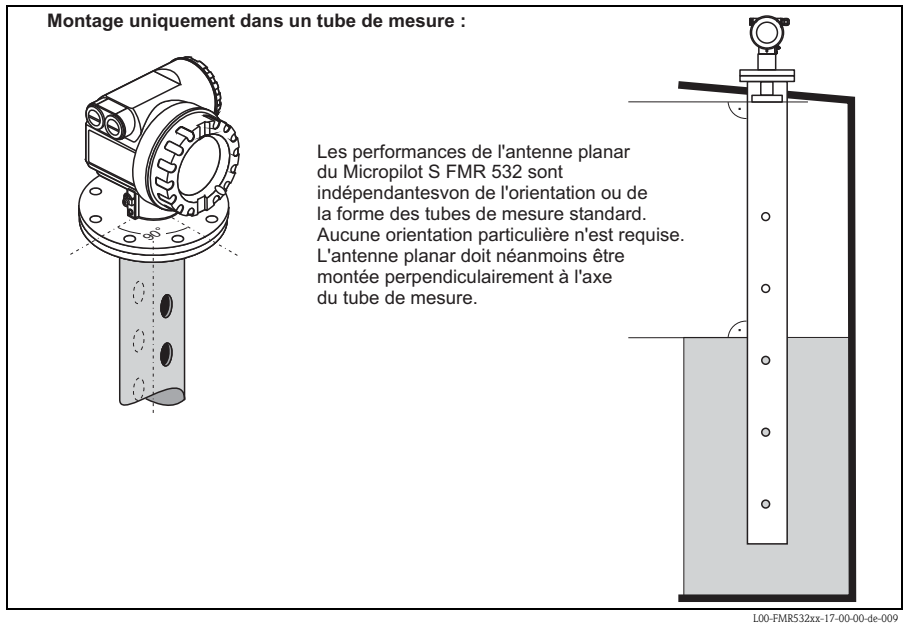

2.2 Réception des marchandises, transport, stockage

2.2.1 Réception des marchandises

Vérifiez si l'emballage ou son contenu sont endommagés. Vérifiez que la totalité de la marchandise a été livrée en vous référant à votre commande.

2.2.2 Transport au point de mesure



Attention !

Respectez les conseils de sécurité et les conditions de transport pour les appareils de plus de 18 kg.

2.2.3 Stockage

Pour le stockage et le transport, l'appareil doit être protégé des chocs. L'emballage d'origine constitue une protection optimale. La température de stockage admissible est de $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$.

2.3 Montage

2.3.1 Outils de montage


Pour le montage, il vous faut les outils suivants :

- Outil pour le montage des brides
- Pour tourner le boîtier : une clé pour vis six pans 4 mm.

2.3.2 Montage en émission libre sur une cuve

Montage standard

- Après le montage, le boîtier peut être tourné de 350° pour faciliter l'accès à l'afficheur et au compartiment de raccordement.
- L'axe de l'antenne planar doit être perpendiculaire au plan de la bride.
- Il est possible d'effectuer des mesures à travers une vanne à boule ouverte à passage intégral.

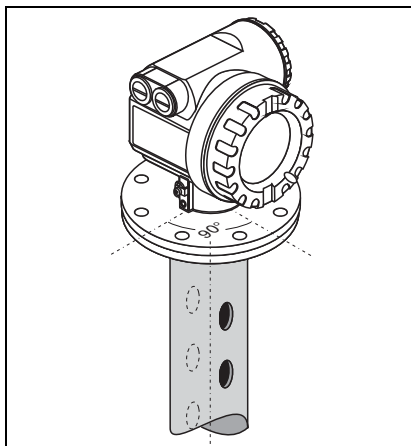

L00-FMR532xx-17-00-00-xx-008

Recommandation pour le tube de mesure

- Construction métallique (pas de revêtement en émail, matière synthétique sur demande).
- Diamètre constant
- Dans le cas d'un FMR532, il est possible d'utiliser une extension avec élargissement progressif de DN150 à DN200 / DN200 à DN250 / DN250 à DN300. Il est possible de passer à un élargissement plus grand (par ex. DN150 à DN300) avec une longueur de l'extrémité supérieure correspondante. La longueur de l'élargissement de tube doit être respectée (voir tableau dans BA00208F, chapitre "Exemple de construction d'un tube de mesure"). Si la longueur "L" est dépassée, adressez-vous à Endress+Hauser pour un adaptateur d'antenne adapté (cornet séparable). Il est conseillé de respecter une longueur minimale de 0,5 m entre l'extrémité supérieure du tube et l'extension. L'idéal est d'utiliser un piquage de niveau.
- Evitez les extensions à angle droit.
- Soudure plate si possible et le long de l'axe des lumières.
- Pour une propagation optimale du signal radar, il faut préférer les trous aux fentes. Si toutefois il n'est pas possible d'éviter les fentes, elles doivent être les plus fines et les plus courtes possible.
- Le diamètre des trous (ébavurés) peut représenté 1/7 du diamètre du tube, mais ne doit toutefois pas dépasser 30 mm.
- La longueur et le nombre de trous n'ont aucune influence sur la mesure.
- Fente maximale entre l'antenne/cornet et la paroi du tube : 5 mm .
- Les fentes apparaissant en utilisant une vanne à boule ou en raccordant des tubes ne doivent pas être supérieures à 1 mm.
- L'intérieur du tube de mesure doit être lisse (rugosité moyenne $R_a \leq 6,3 \mu\text{m}$). Utiliser un tube de mesure en acier fin effilé ou soudé de manière longitudinale. Il est possible de prolonger le tube avec des brides à souder à collerette ou des manchons. Fixer la bride et le tube à l'intérieur en ligne et ajuster.
- Ne pas souder par la paroi du tube. La paroi intérieure du tube de mesure doit rester lisse. Attention, les aspérités de soudure provoquent d'importants échos parasites et favorisent l'adhérence du produit.




Danger !

- Choisir la plus grande extension d'antenne possible. Pour des tailles intermédiaires (par ex. 180 mm), choisir la taille directement supérieure et l'ajuster mécaniquement en sciant le cornet au diamètre voulu. Fente maximale entre l'antenne/cornet et la paroi du tube : 5 mm .
- L'extension d'antenne du FMR532 est montée avec une pression définie. Il est expressément recommandé de **ne pas démonter cette antenne**.
- Les dimensions du piquage pour mesure manuelle doivent être adaptées aux dimensions de l'antenne cornet utilisée (voir BA00208F, chapitre "Montage avec piquage de niveau sur tube de mesure").

2.3.3 Conditions de mesure

- La gamme de mesure commence là où le faisceau entre en contact avec le fond de la cuve. En dessous de ce point, les niveaux ne peuvent pas être déterminés, notamment pour les fonds bombés ou les trémies coniques.
- Pour la **sécurité anti-débordement**, il est possible de définir en plus de la distance de blocage (**BD**) une distance de sécurité (**SD**).
- Selon les propriétés de la mousse, les micro-ondes peuvent être absorbées par celle-ci ou réfléchies par sa surface. Les mesures sont possibles sous des conditions définies. Demandez conseil à Endress+Hauser.
- La plus grande gamme de mesure possible **B** (voir fig. ci-dessous) dépend du type d'antenne.
- En général, le point zéro doit être fixé à l'extrémité du tube, étant donné que les ondes électromagnétiques ne se propagent pas complètement hors du tube. Il faut s'attendre à une précision réduite dans la gamme C. Si cela n'est pas acceptable, nous recommandons de fixer le point zéro à une distance **C** (voir fig. ci-dessous) au-dessus du fond de la cuve.
- Lors de l'utilisation d'une antenne planar, et notamment dans le cas de produits ayant une faible constante diélectrique (voir BA00208F, chapitre "Gamme de mesure"), le niveau max. doit se situer à plus de 1 m de la bride (**A** dans figure).
- La distance de sécurité (**SD**) est réglée à 0,5 m par défaut et génère une alarme.

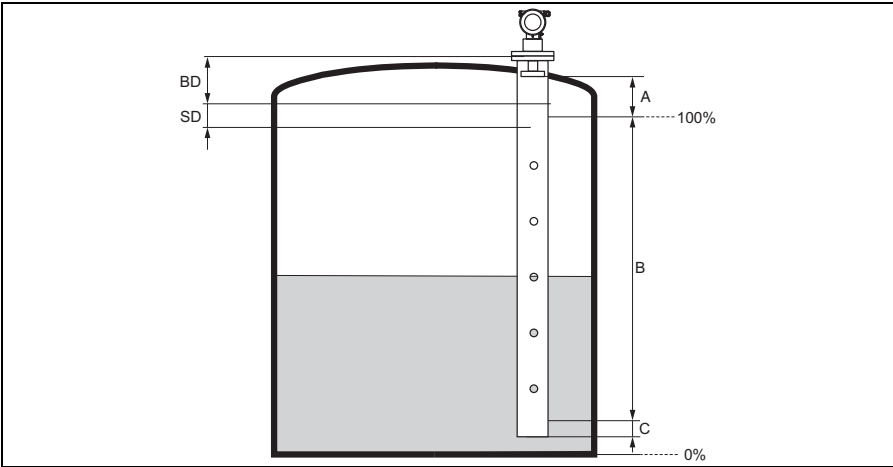

L00-FMR53xx-17-00-00-xx-001

Référence : bride / BD (voir schéma)		Référence : extrémité de l'antenne (voir schéma)		
Distance de blocage	Distance de sécurité	Conditions recommandées supplémentaires		
BD [m]	SD [m]	A [mm]	B [m]	C [mm]
1	0,5	1000	0,5	150...300


Comportement en cas de dépassement de la gamme de mesure

Le comportement en cas de dépassement de la gamme de mesure peut être configuré librement : A la livraison, un courant de défaut de 22 mA ainsi que l'émission d'un avertissement numérique (E681) sont préréglés.

2.3.4 Rotation du boîtier

Après le montage, le boîtier peut être tourné de 350° pour faciliter l'accès à l'afficheur et au compartiment de raccordement. Pour tourner le boîtier dans la position souhaitée :

- Desserrez les vis de fixation (1)
- Tournez le boîtier (2) dans la direction voulue
- Resserrez les vis de fixation (1)

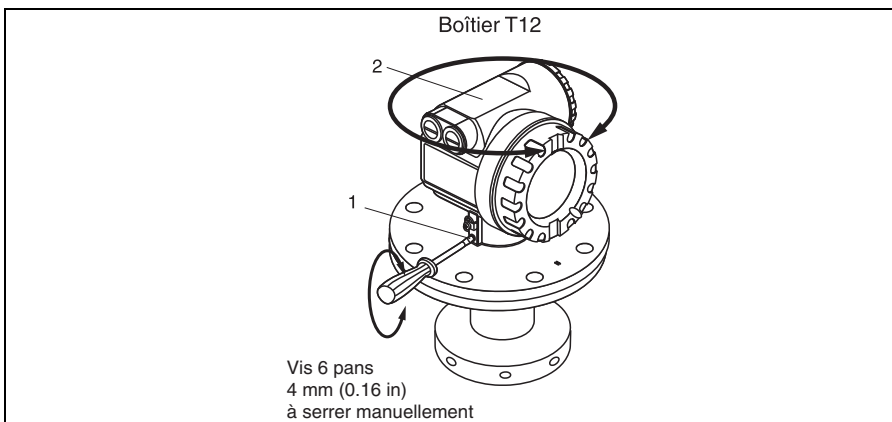

L00-FMR532xx-17-00-00-de-005

2.4 Contrôle de montage

Après le montage de l'appareil de mesure, effectuez les contrôles suivants :

- L'appareil est-il endommagé (contrôle visuel) ?
- L'appareil est-il adapté aux spécifications du point de mesure (température et pression de process, température ambiante, gamme de mesure, etc.) ?
- Le repère de la bride est-il correctement orienté (Ø 5) ?
- Les vis de la bride sont-elles vissées au couple spécifié ?
- Le numéro du point de mesure et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?
- L'appareil est-il suffisamment protégé contre les intempéries et le rayonnement direct du soleil (voir chapitre "Accessoires" dans le manuel de mise en service sur le CD-ROM) ?

3 Câblage



Danger !

Si l'appareil est utilisé en zone explosible, il faut tenir compte des normes et directives nationales en vigueur ainsi que des Conseils de sécurité (XA00081F-B) ou des "Installation or Control Drawings" (ZD00073F, XA00555F) et du contenu du manuel de mise en service.




Attention !

Avant d'effectuer le raccordement électrique, il faut vérifier les points suivants :

- La tension d'alimentation doit correspondre à celle indiquée sur la plaque signalétique.
- L'appareil doit être mis hors tension avant d'être raccordé.

3.1 Câblage dans le boîtier


1. Dévissez le couvercle du boîtier (1).
2. Passez le câble (2) dans le presse-étoupe (3).
3. Raccordez le blindage de câble à la borne de terre (4) dans le compartiment de raccordement.
4. Effectuez le raccordement (voir occupation des bornes).
5. Serrez le presse-étoupe (3). Couple de serrage max. 10...12 Nm !
6. Vissez le couvercle de boîtier (1).
7. Mettez sous tension.

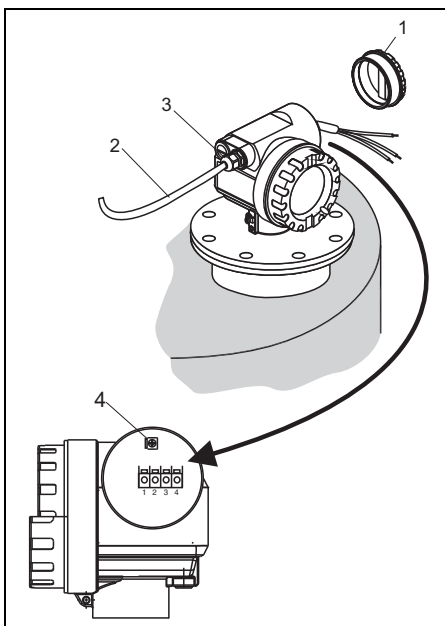

L00-FMR53xxxx-04-00-00-xx-001


Un Micropilot S se trouvant en zone explosible est raccordé comme un appareil unique à un transmetteur se trouvant en zone sûre. Dans ce cas, il est recommandé de raccorder le blindage directement au Micropilot S à la terre du boîtier, le Micropilot S et l'alimentation étant raccordés à la même ligne d'équipotentialité (PAL).

3.2 Occupation des bornes

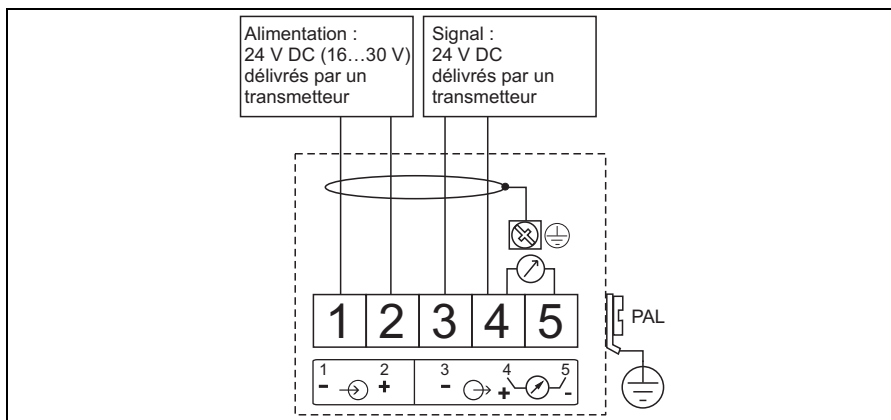

L00-FMP4xxxx-04-00-00-de-006

3.3 Câblage avec Tank Side Monitor NRF590

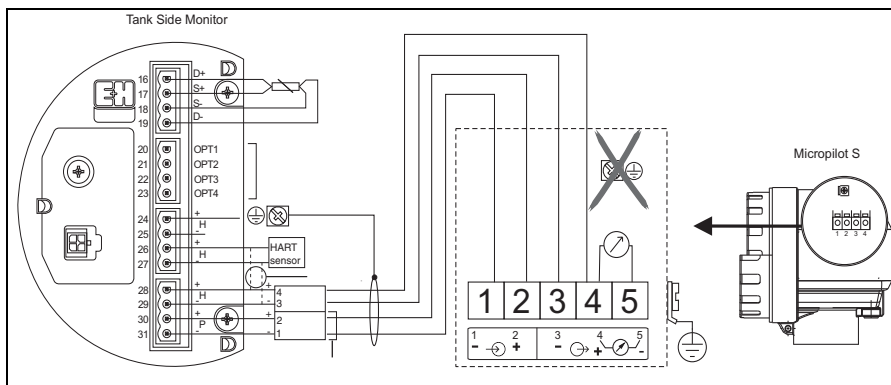

L00-NRF590-04-08-08-yy-007

Le Micropilot S peut, éventuellement en combinaison avec d'autres appareils, être raccordé à un Tank Side Monitor en zone explosible. Dans ce cas, il est recommandé de relier à la terre le blindage des câbles au Tank Side Monitor de façon centrale et de raccorder tous les appareils à la même ligne d'équipotentialité (PAL). Si pour des raisons fonctionnelles, un couplage capacitif est nécessaire entre la terre locale et le blindage (mise à la terre multiple), il faut utiliser des condensateurs céramiques avec une tenue diélectrique d'au moins 1500 V_{eff}, la capacité totale de 10 nF ne devant pas être dépassée. Le modèle FISCO donne des indications sur la mise à la terre d'appareils interconnectés à sécurité intrinsèque.

3.4 Raccordement de l'unité de mesure

Charge

Charge min. pour communication HART : 250 Ω

Entrée de câble

- Presse-étoupe : 2 x M20x1.5
- Entrée de câble : 2 x G½ ou 2 x ½NPT

Tension d'alimentation

Tension continue : 16...36 V DC

Communication		Tension aux bornes	minimale	maximale
Alimentation	Standard	U (20 mA) =	16 V	36 V
	Ex	U (20 mA) =	16 V	30 V
Signal	Ex	U (4 mA) =	11,5 V	30 V
		U (20 mA) =	11,5 V	30 V

Consommation

- max. 330 mW à 16V
- max. 500 mW à 24V
- max. 600 mW à 30V
- max. 700 mW à 36V

Consommation courant

Max. 21 mA (courant de démarrage 50 mA).

Protection contre les surtensions

- Le transmetteur de niveau Micropilot S est équipé d'un parafoudre interne (600 Vrms) conformément à EN/IEC 60079-14 ou EN/IEC 60060-1 (test courant de choc 8/20 µs, Î = 10 kA, 10 impulsions). De plus, l'appareil est protégé par une isolation galvanique de 500 Vrms entre l'alimentation électrique et la sortie courant (HART). Le boîtier métallique du Micropilot S doit être raccordé à la paroi de la cuve ou au blindage directement au moyen d'un fil conducteur, pour garantir une compensation de potentiel sûre.

- Installation avec un parafoudre supplémentaire HAW560Z/HAW562Z (voir XA00081F-B, "Conseils de sécurité pour matériels électriques destinés aux zones explosibles").
 - Le parafoudre externe et le Micropilot S doivent être reliés à la compensation de potentiel locale.
 - La compensation de potentiel doit être assurée à l'intérieur et à l'extérieur de la zone explosible.
 - La longueur de câble entre le parafoudre et l'appareil ne doit pas dépasser 1 m.
 - Le câble doit être protégé, par ex. dans une gaine métallique.

Alimentation

- En version autonome, alimentation par ex. via deux RN221N d'Endress+Hauser.
- Dans un système de tank gauging via le Tank Side Monitor NRF590 (mode de fonctionnement recommandé), Ø 11.

Précision millimétrique

Pour les mesures avec précision millimétrique, la valeur mesurée doit impérativement être transmise via le protocole HART, afin de garantir la résolution nécessaire.

3.5 Blindage/compensation de potentiel

- Vous obtenez un blindage optimal contre les interférences si le blindage est raccordé des deux côtés (dans l'armoire de commande et sur l'appareil). S'il faut s'attendre à des courants d'équipotentialité dans l'installation, ne raccordez le blindage que d'un seul côté, de préférence au transmetteur.
- Si l'appareil est utilisé en zone explosible, il faut respecter les directives en vigueur ainsi que la documentation Ex séparée.

3.6 Protection

- Boîtier : IP68, NEMA6P (boîtier ouvert et afficheur retiré : IP20, NEMA1)
- Antenne : IP68 (NEMA6P)

3.7 Contrôle de raccordement

Après le câblage de l'appareil, effectuez les contrôles suivants :

- L'occupation des bornes est-elle correcte (Ø 11) ?
- Le presse-étoupe est-il étanche ?
- Le couvercle du boîtier a-t-il été vissé ?
- En cas d'énergie auxiliaire : L'appareil est-il prêt à fonctionner ? L'afficheur LCD est-il allumé ?
- La terre (potentiel de la cuve) est-elle correctement raccordée ?

4 Configuration

4.1 Structure générale du menu de configuration

Le menu de configuration se compose de :

■ **Groupes de fonctions (00, 01, 03, ..., 0C, 0D) :**

Les groupes de fonctions correspondent à la première répartition des différentes possibilités de configuration de l'appareil. Les groupes de fonctions disponibles sont par ex. : **"Etalonnage base"**, **"Réglages sécurité"**, **"Sortie"**, **"Affichage"**, etc.

■ **Fonctions (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9) :**


Chaque groupe de fonctions est composé d'une ou plusieurs fonctions. La configuration effective (ou paramétrage) se fait dans les fonctions. Les valeurs numériques peuvent y être saisies, et les paramètres sélectionnés et sauvegardés. Les fonctions suivantes sont disponibles dans le groupe de fonctions **"Etalonnage base" (00)** : **"Forme réservoir" (002)**, **"Caract. produit" (003)**, **"Conditions de mes." (004)**, **"Etalonnage vide" (005)**, etc.

Si l'utilisation de l'appareil devait par ex. changer, il faudrait suivre la procédure suivante :

1. Sélectionner le groupe de fonctions **"Etalonnage base" (00)**
2. Sélectionner la fonction **"Forme réservoir" (002)** (dans laquelle il faut ensuite sélectionner la forme de réservoir appropriée).

4.1.1 Identification des fonctions

Pour faciliter le déplacement au sein des menus, une position est affectée à chaque fonction sur l'affichage.

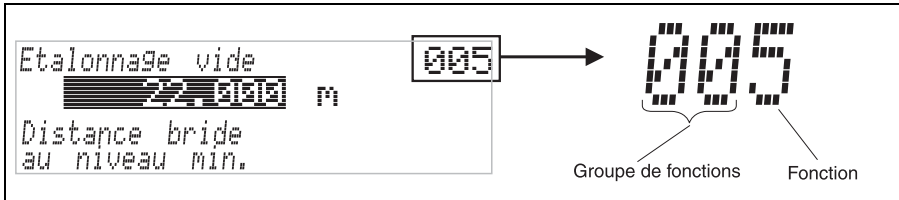

L00-FMRxxxxx-07-00-00-de-005

Les deux premiers chiffres désignent le groupe de fonctions :

- **Etalonnage base** 00
- **Réglages sécurité** 01
- **Linéarisation** 04

...


Le troisième chiffre désigne le numéro de chaque fonction au sein du groupe de fonctions :

■ Etalonnage base	00	→	■ Forme réservoir	002
			■ Caract. produit	003
			■ Conditions de mes.	004
			...	

Par la suite, la position sera toujours indiquée entre parenthèses (par ex. "**Forme réservoir**" (**002**)) derrière la fonction écrite.

4.2 Interface utilisateur


4 lignes de 20 digits. Contraste réglable par touches.

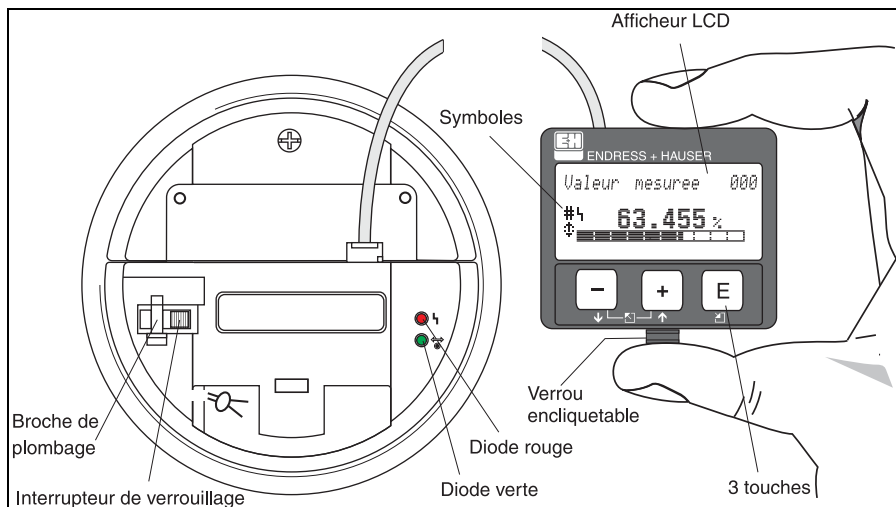

L00-FMR53xxx-07-00-00-de-001

Pour faciliter la configuration, il est possible de retirer l'afficheur LCD VU331 en appuyant simplement sur le verrou encliquetable (voir figure ci-dessus). Il est relié à l'appareil au moyen d'un câble de 500 mm.

4.2.1 Afficheur

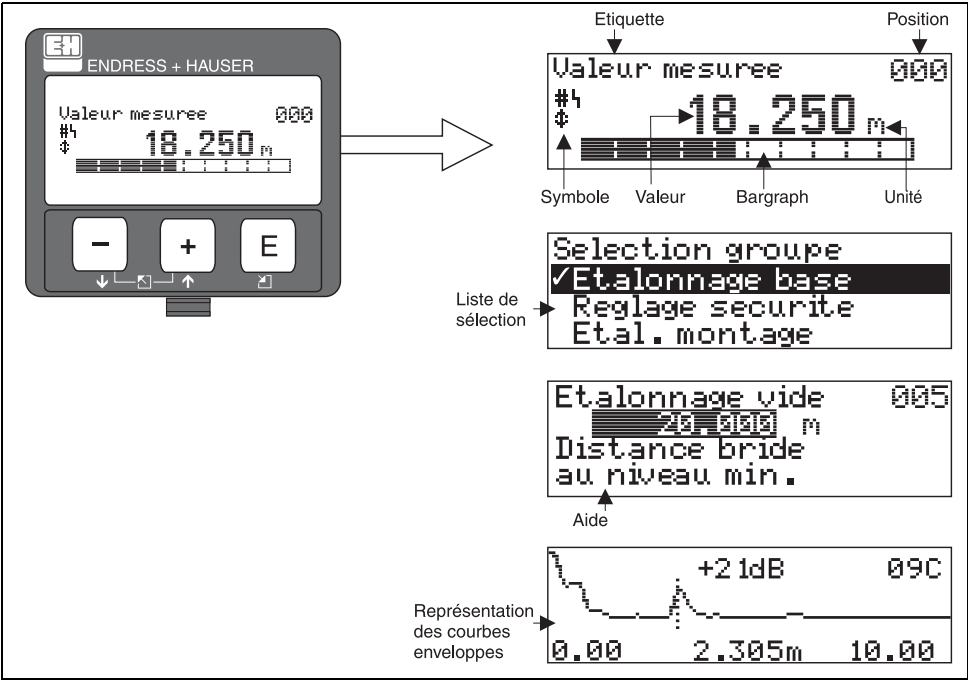

L00-FMRxxxxx-07-00-00-de-003

4.2.2 Symboles affichés

Le tableau suivant décrit les symboles utilisés par l'afficheur LCD :

Symbole	Signification
	SYMBOLE ALARME Ce symbole apparaît lorsque l'appareil est en alarme. Lorsqu'il clignote, il s'agit d'un avertissement.
	SYMBOLE DE VERROUILLAGE Ce symbole apparaît lorsque l'appareil est verrouillé, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible de saisir des données.
	SYMBOLE DE COMMUNICATION Ce symbole apparaît lorsqu'il y a transfert de données via HART.
	Défaut transaction commerciale Si l'appareil n'est pas verrouillé ou ne peut pas garantir la transaction commerciale, ce symbole s'affiche.

4.2.3 Diodes électroluminescentes (LED)

A côté de l'afficheur LCD se trouvent deux LED, une verte et une rouge.

LED	Signification
LED rouge permanente	Alarme
LED rouge clignotante	Avertissement
LED rouge éteinte	Pas d'alarme
LED verte permanente	En service
LED verte clignotante	Communication avec un appareil externe

4.2.4 Fonction des touches

Touche(s)	Signification
 ou 	Déplacement vers le haut dans la liste de sélection Edition des valeurs numériques dans une fonction
 ou 	Déplacement vers le bas dans la liste de sélection Edition des valeurs numériques dans une fonction
  ou  	Déplacement vers la gauche dans un groupe de fonctions
 ou 	Déplacement vers la droite dans un groupe de fonctions, validation
 et   ou 	Réglage du contraste de l'afficheur LCD
 et  et 	Verrouillage / déverrouillage hardware Si l'appareil est verrouillé, il n'est pas possible de le configurer via l'affichage ou la communication ! Le déverrouillage ne peut se faire que via l'affichage en entrant un code de déverrouillage.

4.2.5 Interrupteur de verrouillage

L'accès à l'électronique et la configuration de l'appareil peuvent être verrouillés au moyen d'un "interrupteur de verrouillage". Pour l'utilisation lors de transactions commerciales, "l'interrupteur de verrouillage" peut être plombé.

5 Mise en service


5.1 Contrôle de l'installation et du fonctionnement

Assurez-vous que les contrôles de montage et de raccordement ont été effectués avant de mettre votre point de mesure en service :


- Liste de vérification "Contrôle de montage", Ø 9.
- Liste de vérification "Contrôle de raccordement", Ø 13.

5.2 Mettre l'appareil sous tension

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, les affichages suivants se succèdent toutes les 5 s : version de software, protocole de communication et sélection de la langue.

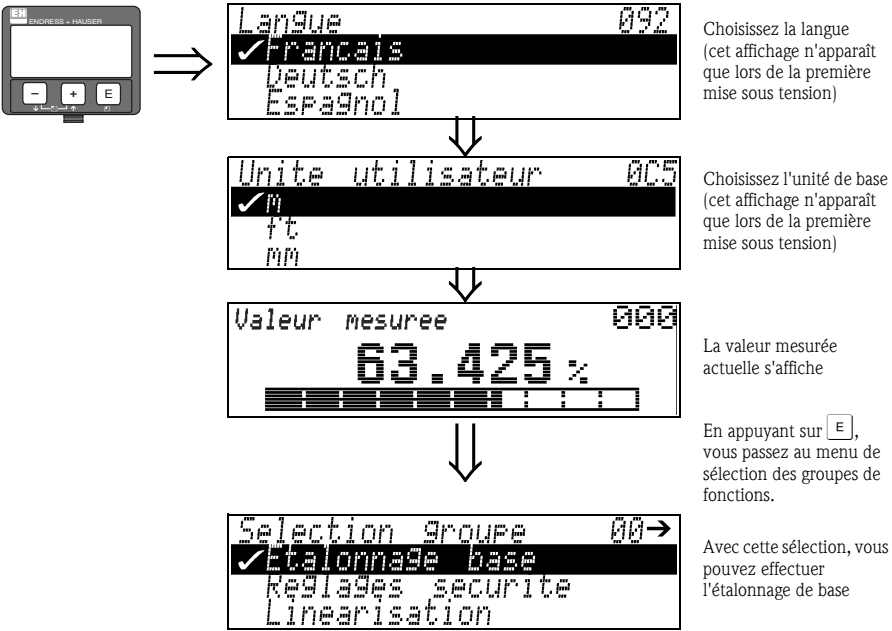

5.3 Aperçu de l'étalonnage de base

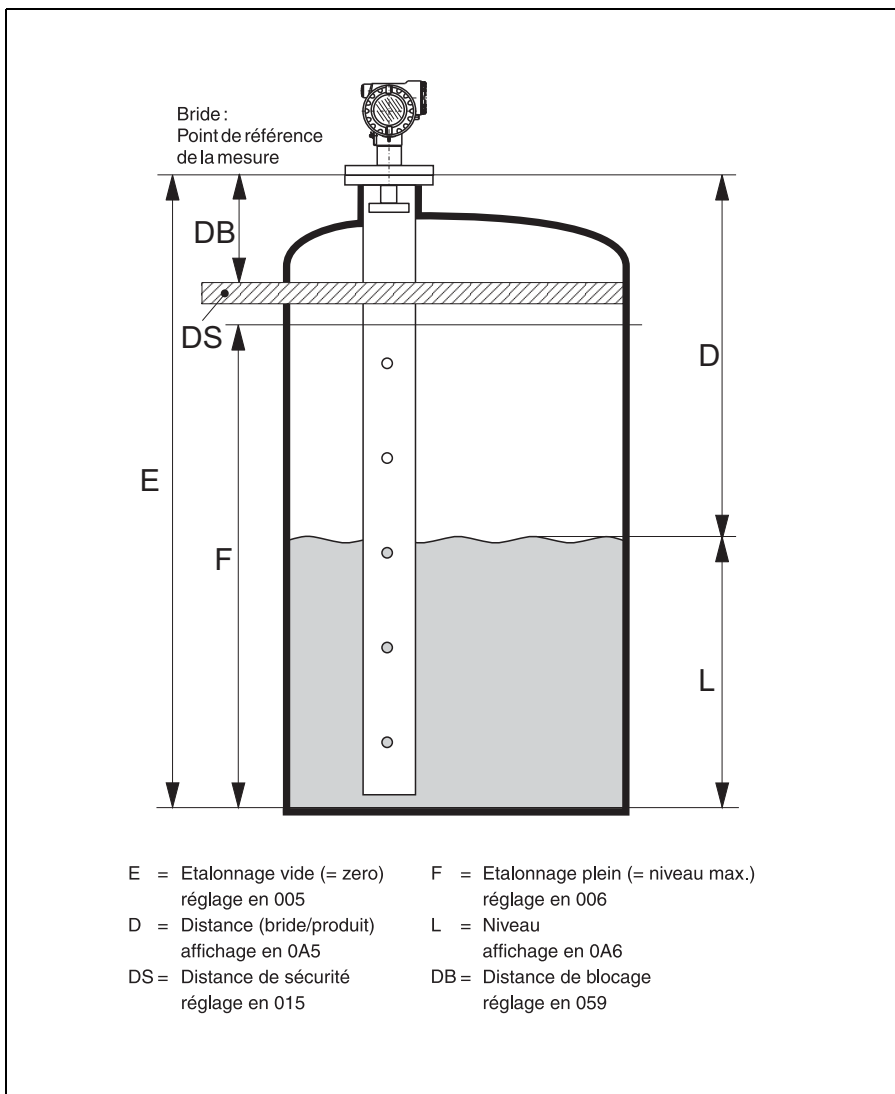

L00-FMR532xx-19-00-00-de-005

Attention !

Pour une mise en service réussie d'une mesure au mm près, il est essentiel d'effectuer une **reset de l'historique** lors de la **première mise en service** après le montage mécanique et **après** l'étalonnage de base. L'**étalonnage de montage** n'est effectué qu'**après** l'étalonnage de base de l'appareil. Entrez l'**offset** de la mesure comme premier point dans le tableau de relevés pour l'étalonnage de montage. Lorsqu'une valeur est mesurée plus tard, entrez-la dans le tableau de relevés en utilisant le mode semi-automatique. De cette façon, vous pouvez facilement réaliser une correction linéaire de la mesure.

Lors de la configuration des fonctions dans "**Etalonnage base**" (00), respectez les conseils suivants :


- Sélectionnez les fonctions selon la procédure décrite dans le manuel BA00208F.
- Certaines fonctions ne peuvent être configurées qu'en fonction du paramétrage de l'appareil. Par exemple, le diamètre du tube de mesure ne peut être saisi que si, dans la fonction "**Forme réservoir**" (002), l'option "**Tube de mesure**" a été sélectionnée auparavant.
- Pour certaines fonctions (par ex. Lancer une suppression des échos parasites (Lancer mapping (053)), une question de sécurité s'affiche après la validation de la plage de suppression. Avec  ou , sélectionnez "**OUI**" et avec , validez. La fonction est maintenant exécutée.
- Si pendant un certain temps (à régler) (→ groupe de fonctions "**Affichage**" (09)), aucune donnée n'est entrée, un retour automatique à la valeur mesurée s'effectue.



Remarque !

- Pendant la saisie des données, l'appareil continue à mesurer, autrement dit la valeur mesurée est disponible sur la sortie signal.
- Si la représentation de la courbe enveloppe est active sur l'affichage, l'actualisation de la valeur mesurée se fait dans un temps de cycle plus lent. Il est recommandé de quitter la représentation de la courbe enveloppe après l'optimisation.
- En cas de coupure de courant, toutes les valeurs réglées et paramétrées sont sauvegardées dans l'EEPROM.
- Vous trouverez une description détaillée de toutes les fonctions ainsi qu'un aperçu du menu de configuration dans le manuel séparé "**BA00217F - Description des fonctions de l'appareil**" sur le CD-ROM fourni avec l'appareil.
- Les valeurs par défaut de chaque paramètre sont indiquées en **gras**.

5.3.1 Déroulement de l'étalonnage de base

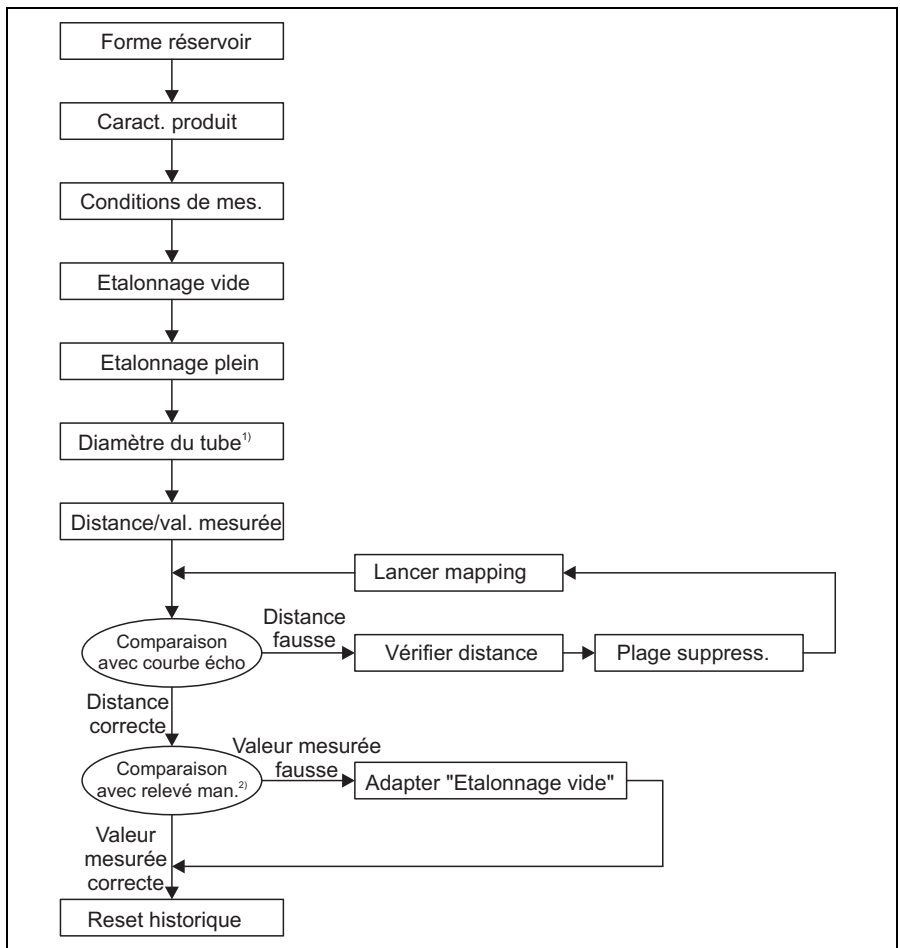

L00-FMR53x-16-00-00-de-001

1) Uniquement pour "Forme réservoir" = "Tube de mesure" ;

2) Remarque : La valeur doit être relevée à un niveau ≥ 2 m (6.6 ft).



Remarque !

Par la suite, les couples de valeurs "valeur mesurée Micropilot S - valeur relevée manuellement" doivent être collectées et, si nécessaire, il faut effectuer une correction supplémentaire en entrant des couples de valeurs caractéristiques dans le tableau de relevés.

Pour plus d'informations sur l'utilisation du tableau de relevés, voir BA00208F.


5.4 Etalonnage de base avec affichage de l'appareil

5.4.1 Fonction "Valeur mesurée" (000)




Cette fonction permet l'affichage de la valeur mesurée actuelle dans l'unité choisie (voir fonction "Unité utilisateur" (042)). Le nombre de décimales est configuré dans la fonction "Décimales" (095). La longueur du bargraph correspond au pourcentage de la valeur mesurée actuelle par rapport à la pleine échelle ou à l'étendue de mesure.

5.4.2 Groupe de fonctions "Etalonnage base" (00)

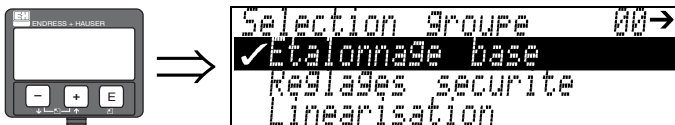

5.4.3 Fonction "Forme réservoir" (002)

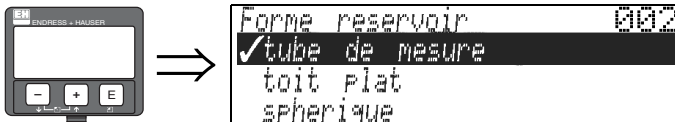

Cette fonction permet de sélectionner la forme de la cuve.




Remarque !

Dans le cas du FMR532, dans la fonction "Forme réservoir" (002), il faut que "Tube de mesure" soit sélectionné.

Sélection :

- Toit bombé
- Cyl. horizontal
- Bypass
- Tube de mesure
- **Toit plat**
(Toit typique des cuves de stockage : une légère pente de quelques degrés est négligeable)
- Sphérique

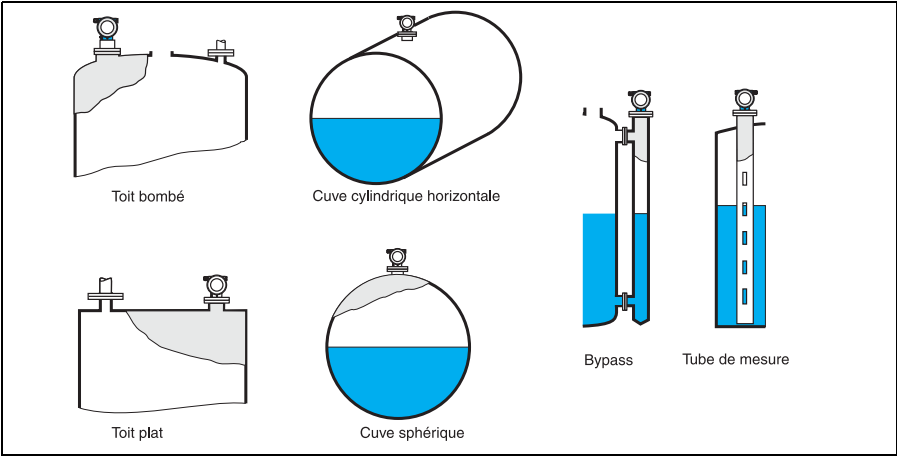

L00-FMR2xxxx-14-00-06-de-007

5.4.4 Fonction "Caract. produit" (003)




Cette fonction permet de sélectionner le coefficient diélectrique du produit.

Sélection :

- Inconnu
- CD : < 1,9
- CD : 1,9...4
- CD : 4...10
- CD : > 10

Classe de produit	CD (ϵ_r)	Exemples
A	1,4...1,9	Liquides non conducteurs, par ex. gaz liquides (GPL). Pour plus d'informations, contactez votre agence Endress+Hauser.
B	1,9...4	Liquides non conducteurs, par ex. essence, pétrole, toluène, produits blancs, pétrole brut, bitume, asphalte...
C	4...10	Par ex. acides concentrés, solvants organiques, esters, aniline, alcool, acétone...
D	> 10	Liquides conducteurs, solutions aqueuses, acides et bases dilués



5.4.5 Fonction "Conditions de mes." (004)

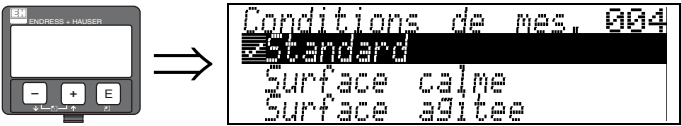

Cette fonction permet de sélectionner les conditions de mesure.

Sélection :

- **Standard**
- Surface calme
- Surface agitée
- Agitateur
- Variation rapide
- Conditions sévères
- Test : pas filtre

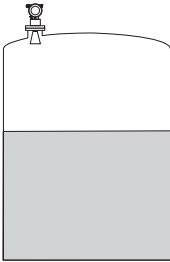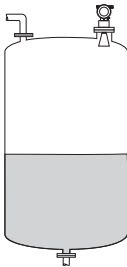Standard	Surface calme
Pour toutes les applications qui ne correspondent à aucun des groupes suivants.	Cuves de stockage remplies avec tube plongeur ou par le fond
	
Les filtres et le temps d'intégration sont réglés sur des valeurs moyennes.	Les filtres et le temps d'intégration sont réglés sur des valeurs élevées. → valeur mesurée stable → mesure précise → temps de réaction plus lent



Remarque !
L'évaluation des phases du Micropilot S n'est activée que si la condition de mesure **"Standard"**, **"Surface calme"** ou **"Conditions sévères"** a été sélectionnée.
Si **"Conditions sévères"** a été sélectionné, aucune valeur d'index n'est mémorisée. Il est fortement conseillé, dans le cas de surfaces agitées ou de remplissage rapide, d'activer les paramètres d'application correspondants !

5.4.6 Fonction "Etalonnage vide" (005)



Cette fonction permet d'entrer la distance entre la bride (point de référence de la mesure) et le niveau minimal (=point zéro) (Ø 19).



Attention !

Dans le cas de fonds bombés ou de trémiés coniques, le point zéro ne doit pas être plus bas que le point auquel le faisceau radar entre en contact avec le fond de la cuve.

5.4.7 Fonction "Etalonnage plein" (006)



Cette fonction permet d'entrer la distance entre le niveau minimal et le niveau maximal (=niveau max.). En principe, il est possible d'effectuer des mesures jusqu'à l'antenne, cependant pour cause de corrosion et de formation de dépôt, il est conseillé d'avoir le niveau max. au moins à 50 mm de l'antenne (Ø 19).



Remarque !

Si dans la fonction "**Forme réservoir**" (002), vous avez sélectionné **Bypass** ou **Tube de mesure**, il faut ensuite entrer le diamètre du tube.

5.4.8 Fonction "Diamètre du tube" (007)




Cette fonction permet d'entrer le diamètre du tube de mesure ou du bypass.

Les micro-ondes se propagent plus lentement dans les tubes qu'à l'air libre. Cet effet dépend du diamètre intérieur du tube et est automatiquement pris en compte par le Micropilot. Il n'est nécessaire d'entrer le diamètre du tube que pour des applications en bypass ou tube de mesure. Le diamètre du tube doit correspondre au diamètre de l'antenne.

Dans le cas du montage d'un FMR532 sur un tube de mesure avec élargissement de tube, il faut entrer le diamètre **intérieur** de la partie inférieure du tube. C'est la partie du tube de mesure où se font les mesures !


5.4.9 Fonction "Distance/valeur mesurée" (008)

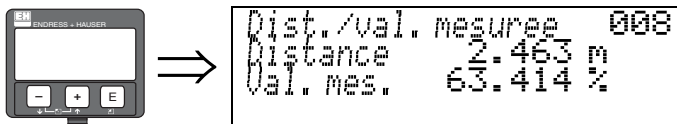

La **distance** mesurée du point de référence à la surface du produit et le **niveau** calculé à l'aide de l'étalonnage vide sont à nouveau affichés. Il faut vérifier si les valeurs du niveau effectif et de la distance effective concordent. Les cas suivants peuvent se présenter :

- Distance exacte - niveau exact → continuer avec la fonction suivante "**Vérifier distance**" (051)
- Distance exacte - niveau faux → vérifier "**Etalonnage vide**" (005)
- Distance fausse - niveau faux → continuer avec la fonction suivante "**Vérifier distance**" (051)


5.4.10 Fonction "Vérifier distance" (051)

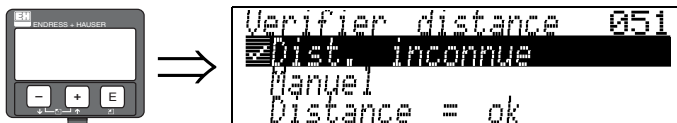

Cette fonction permet d'initialiser la suppression des échos parasites. Il faut comparer la distance mesurée avec la distance effective jusqu'à la surface du produit. Les différentes possibilités sont :

Sélection :

- Distance = ok
- Distance trop petite
- Distance trop grande
- **Distance inconnue**
- Manuel

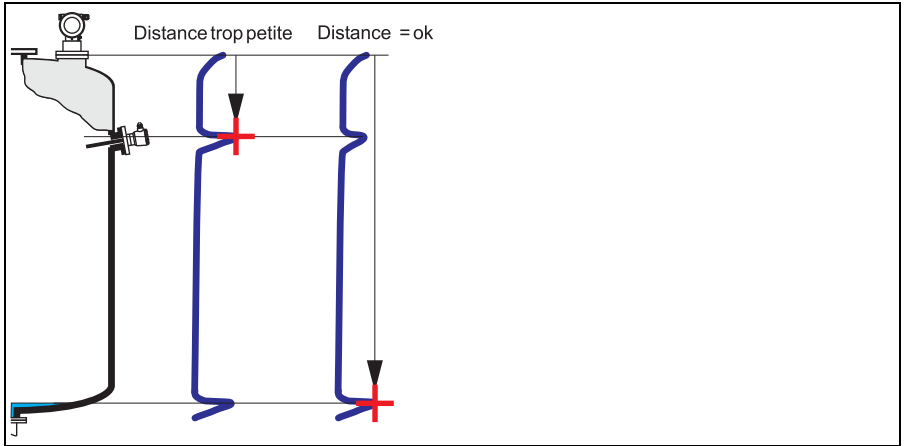

L00-FMR2xxxx-14-00-06-de-010

Distance = ok

- Une suppression est effectuée jusqu'à l'écho mesuré
- La zone à supprimer est proposée dans la fonction **"Plage suppression" (052)**



Remarque !

Dans ce cas, il est judicieux d'effectuer une suppression.

Distance trop petite

- Un écho parasite est évalué
- Une suppression est effectuée en incluant l'écho mesuré
- La zone à supprimer est proposée dans la fonction **"Plage suppression" (052)**

Distance trop grande

- Ce défaut ne peut pas être supprimé par une suppression des échos parasites
- Vérifier les paramètres de l'application **(002)**, **(003)**, **(004)** et **"Etalonnage vide" (005)**.

Distance inconnue

La suppression ne peut pas être effectuée si la distance effective n'est pas connue.

Manuel

Il est également possible d'effectuer une suppression en saisissant manuellement la zone à supprimer dans la fonction **"Plage suppression" (052)**.



Attention !


La zone de suppression doit s'arrêter à 0,5 m de l'écho du niveau effectif. Si la cuve est vide, saisir la valeur E - 0,5 m au lieu de la valeur E. Une suppression déjà existante est écrasée jusqu'à la distance déterminée dans **"Plage suppression" (052)**, au-delà de cette distance, elle est conservée.

5.4.11 Fonction "Plage suppression" (052)



Cette fonction permet d'afficher la zone de suppression. Le point de référence étant toujours le point de référence de la mesure (Ø 19). Cette valeur peut être configurée par l'utilisateur. Pour une suppression manuelle, la valeur proposée par défaut est 0 m.

5.4.12 Fonction "Lancer mapping" (053)

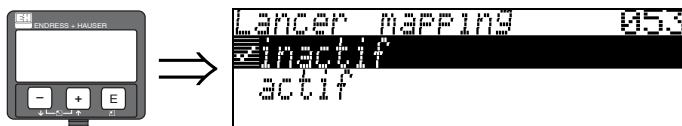

Cette fonction permet d'effectuer la suppression des échos parasites jusqu'à la distance saisie dans "Plage suppression" (052).

Sélection :

- **inactif** : pas de suppression
- **actif** : la suppression est lancée


Pendant la suppression, l'afficheur indique le message "**Mapping actif**".



Attention !

Aucune suppression ne sera effectuée tant que l'appareil est en état d'alarme.


5.4.13 Fonction "Distance/valeur mesurée" (008)

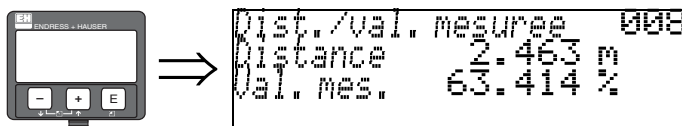

La **distance** mesurée du point de référence à la surface du produit et le **niveau** calculé à l'aide de l'étalonnage vide sont à nouveau affichés. Il faut vérifier si les valeurs du niveau effectif et de la distance effective concordent. Les cas suivants peuvent se présenter :

- Distance exacte - niveau exact → continuer avec la fonction suivante "**Vérifier distance**" (051)
- Distance exacte - niveau faux → vérifier "**Etalonnage vide**" (005)
- Distance fausse - niveau faux → continuer avec la fonction suivante "**Vérifier distance**" (051)

5.4.14 Fonction "Reset historique" (009)

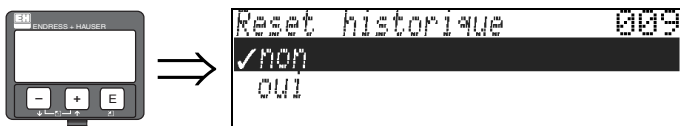

Cette fonction permet de réaliser une réinitialisation de l'historique de l'appareil, autrement dit le tableau de correspondance entre le niveau et les valeurs d'index est effacé et enregistré à nouveau à partir de ce moment.




Attention !

Un reset de l'historique doit être réalisé après :

- la première installation ou
- un changement de l'étalonnage de base ou
- un changement de l'emplacement de montage.

Dans ce cas, effectuez également une réinitialisation du tableau de relevés dans la fonction **"Mode relevés" (033)**.

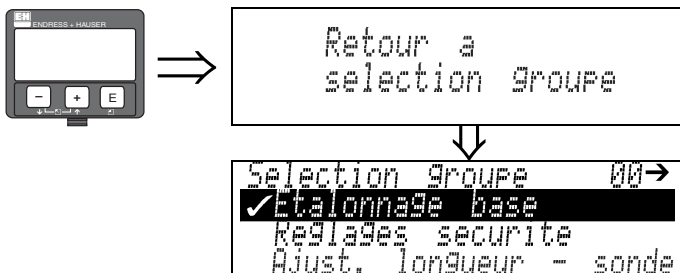

S'affiche après 3 s



Remarque !

Après l'étalonnage de base, il est recommandé d'évaluer la mesure à l'aide de la courbe enveloppe (groupe de fonctions **"Courbe enveloppe" (0E)**).

5.5 Courbe enveloppe avec affichage de l'appareil


Après l'étalonnage de base, il est recommandé d'évaluer la mesure à l'aide de la courbe enveloppe (groupe de fonctions "Affichage" (09)).

5.5.1 Fonction "Config. courbe" (09A)



C'est ici que sont sélectionnées les informations à afficher :

- **courbe enveloppe**
- courbe écho + FAC (FAC voir BA00217F)
- courbe enveloppe + suppression (= la suppression des échos parasites est également affichée)

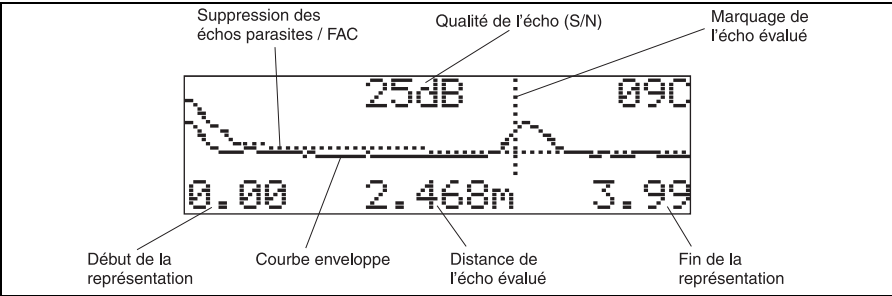

L00-FMRxxxx-07-00-00-de-004

5.5.2 Fonction "Lire courbe" (09B)

Cette fonction définit si la courbe enveloppe doit être lue comme

- **courbe unique** ou
- **cyclique**




Remarque !

Si la représentation cyclique de la courbe enveloppe est active sur l'affichage, l'actualisation de la valeur mesurée se fait dans un temps de cycle plus lent. Il est recommandé de quitter la représentation de la courbe enveloppe après l'optimisation.

5.5.3 Fonction "Courbe enveloppe" (09C)

Cette fonction permet d'afficher la courbe enveloppe à partir de laquelle il est possible d'obtenir les informations suivantes :

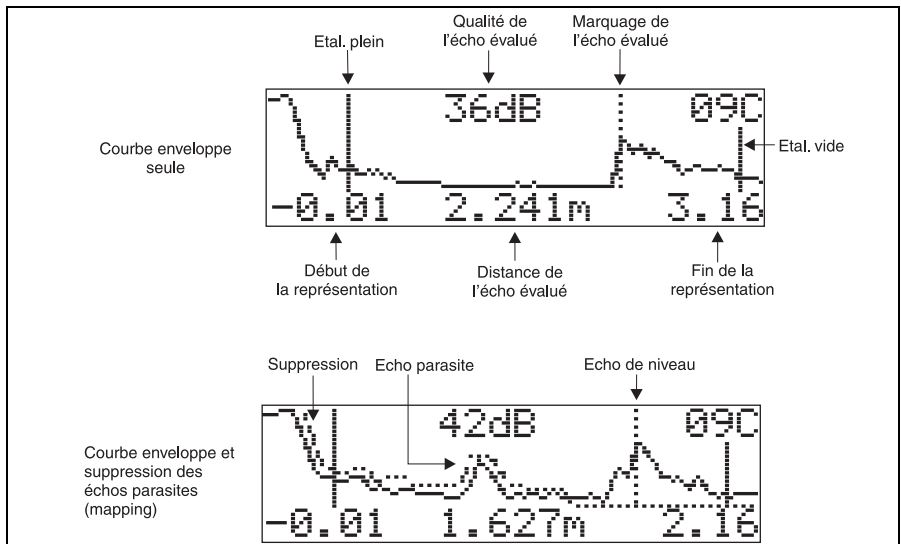

L00-FMR53xxxx-07-00-00-de-003

www.endress.com/worldwide

Endress+Hauser 

People for Process Automation

KA01057F/14/FR/12.09
71145187
FM+SGML 6.0

