


















Manuel de mise en service

Micropilot M FMR231


Radar



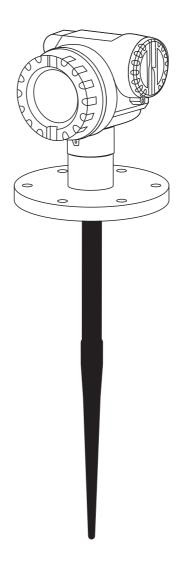



Instructions condensées

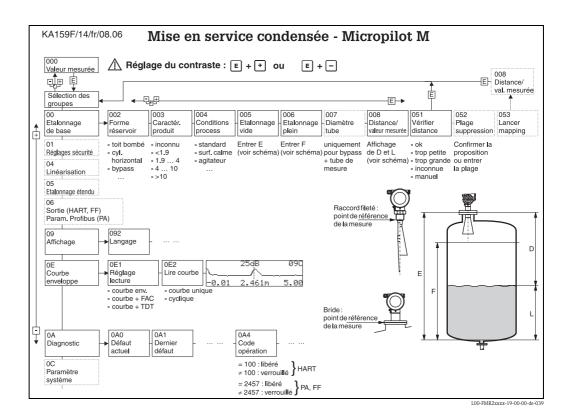

Remarque!

Ce manuel de mise en service décrit l'installation et la première mise en service du transmetteur de niveau. Il reprend toutes les fonctions utiles pour une mesure standard. Le Micropilot M dispose toutefois de nombreuses autres fonctions pour optimiser les points de mesure et convertir les valeurs mesurées, qui ne sont pas décrites dans le présent manuel.

Vous trouverez un aperçu de toutes les fonctions de l'appareil $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 78$.

Vous trouverez **une description détaillée de toutes les fonctions de l'appareil** dans le manuel de mise en service BA00221F "Description des fonctions de l'appareil" qui se trouve sur le CD-ROM livré avec l'appareil.

Sommaire

4 4 5 6 9 9 9 9 10 11 12 18
6 9 9 9 9
9 9 9 9 10 11 12 18
. 10 . 11 . 12 . 18
. 11 . 12 . 18
. 20
21
. 21 . 23 . 26 . 26 . 26
27
. 27 . 29 . 32 . 35 . 36
39
. 39 . 39 . 40 . 42
. 52 . 56
. 52

9	Suppression des défauts	. 59
9.1	Analyse des défauts	59
9.2	Messages d'erreur système	
9.3	Défaut d'application	62
9.4	Alignement du Micropilot	64
9.5	Pièces de rechange	66
9.6	Retour de matériel	67
9.7	Mise au rebut	
9.8	Historique du software	
9.9	Adresses d'Endress+Hauser	67
10	Caractéristiques techniques	. 68
10.1	Caractéristiques techniques supplémentaires	68
11	Annexe	. 78
11.1	Menu de configuration HART (afficheur)	78
11.2	Brevets	
Inde	ex	. 81

1 Conseils de sécurité

1.1 Utilisation conforme

Le Micropilot M est un transmetteur de niveau radar compact destiné à la mesure continue et sans contact dans les liquides, pâtes et boues. La fréquence de travail d'environ 6 GHz se situe dans une bande de fréquence agréée par l'industrie. Sa puissance d'impulsion maximale de 1 mW (puissance moyenne 1 μ W) permet une installation sûre dans des cuves métalliques ou non, sans risque ni pour les hommes, ni pour les animaux.

1.2 Installation, mise en route, utilisation

Le Micropilot M a été conçu pour fonctionner de manière sûre conformément aux normes européennes de technique et de sécurité. Mal installé ou employé sur des applications pour lesquelles il n'a pas été prévu, il pourrait être une source de danger (ex. débordement de produit dû à une mauvaise installation ou une configuration incorrecte). C'est pourquoi l'appareil doit être installé, raccordé, configuré et réparé par du personnel spécialisé et qualifié, dûment autorisé par l'exploitant. Le présent manuel aura été lu et compris, et les instructions seront respectées. Les modifications et réparations effectuées sont admissibles uniquement si cela est expressément mentionné dans le présent manuel.

1.3 Sécurité de fonctionnement et sécurité de process

Pour garantir la sécurité de fonctionnement et la sécurité de process pendant la configuration, le test et la maintenance de l'appareil, il convient de prendre des mesures de surveillance alternatives.

1.3.1 Zone explosible

Si l'appareil doit être installé en zone explosible, il convient de tenir compte des normes et directives nationales en vigueur. L'appareil est livré avec une documentation Ex séparée faisant partie intégrante de la présente documentation. Les consignes de montage, les charges de connexion et les conseils de sécurité doivent être respectés.

- Assurez-vous que votre personnel est suffisamment formé.
- Les consignes de mesure et de sécurité doivent être respectées aux points de mesure.

1.3.2 Certificat FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des réglementations FCC. Les deux conditions suivantes doivent être remplies :

- 1. L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses, et
- 2. doit accepter toute interférence, y compris celles pouvant provoquer un dysfonctionnement.



Attention!

Des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

1.4 Conseils et symboles de sécurité

Afin de mettre en valeur des conseils de sécurité ou des procédures alternatives, nous avons défini les pictogrammes suivants.


Conseils de se	écurité						
<u> </u>	Danger! Signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, sont sources de dangers graves pour l'utilisateur, constituant un risque pour sa sécurité ou pouvant entraîner une destruction irrémédiable de l'appareil.						
Ç	Attention! Signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, sont sources de dangers pour l'utilisateur ou de dysfonctionnement de l'appareil.						
	Remarque! Signale les activités ou procédures qui, si elles ne sont pas effectuées correctement, exercent une influence indirecte sur le fonctionnement ou sont susceptibles de déclencher une réaction imprévisible de l'appareil.						
Mode de prot	ection						
⟨£x⟩	Appareils électriques agréés Ex Si ce symbole figure sur la plaque signalétique de l'appareil, ce dernier pourra être utilisé en zone explosible ou en zone non explosible.						
EX	Zone explosible Ce symbole caractérise la zone explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils qui se trouvent en zone explosible (ou les câbles) doivent posséder un agrément Ex.						
X	Zone sûre (zone non explosible) Ce symbole caractérise la zone non explosible dans les schémas du présent manuel. Les appareils qui se trouvent en zone sûre doivent également être certifiés si des câbles de liaison mènent en zone explosible.						
Symboles élec	ctriques						
	Courant continu Une borne à laquelle est appliquée une tension continue ou qui est traversée par un courant continu.						
~	Courant alternatif Une borne à laquelle est appliquée une tension alternative (sinusoïdale) ou qui est traversée par un courant alternatif.						
<u></u>	Prise de terre Une borne qui, du point de vue de l'utilisateur, est déjà reliée à la terre.						
	Raccordement du fil de terre Une borne qui doit être mise à la terre avant de réaliser d'autres raccordements.						
	Raccordement d'équipotentialité Un raccordement qui doit être relié au système de mise à la terre de l'installation : il peut s'agir d'une ligne d'équipotentialité ou d'un système de mise à la terre en étoile, selon la réglementation nationale ou propre à l'entreprise.						
(1>85°C()	Résistance thermique des câbles de raccordement Indique que les câbles de raccordement doivent résister à une température d'au moins 85 °C (185 °F).						

2 Identification

2.1 Désignation de l'appareil

2.1.1 Plaque signalétique

La plaque signalétique comporte les caractéristiques techniques suivantes :

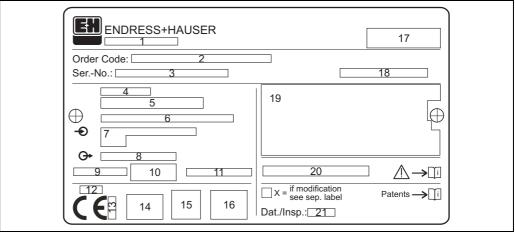

L00-FMR2xxxx-18-00-00-de-001

Informations sur la plaque signalétique du Micropilot M

- 1 Désignation de l'appareil
- 2 Référence de commande
- 3 Numéro de série
- 4 Pression de process
- 5 Température de process
- 6 Longueur (en option)
- 7 Alimentation électrique
- 8 Sortie courant
- 9 Température ambiante
- 10 Spécification de câble
- 11 Scellé en usine
- 12 Numéro télécommunication
- 13 Marque d'identification TÜV
- 14 Symbole de certificat (en option) par ex. Ex, NEPSI
- 15 Symbole de certificat (en option) par ex. 3A
- 16 Symbole de certificat (en option), par ex. SIL, FF
- 17 Centre de production
- 18 Indice de protection, par ex. IP65, IP67
- 19 Certificats et agréments
- 20 Numéro de la documentation Conseils de sécurité, par ex. XA, ZD, ZE
- Dat./Insp. xx / yy (xx = semaine de production, <math>yy = année de production)

2.1.2 Structure de commande

Les variantes qui s'excluent mutuellement ne sont pas indiquées ici.

10 Ag	rément
A	Zone non Ex
F	Zone non Ex, WHG
1	ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6, IECEx Zone 0/1
2	ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6, XA, IECEx Zone 0/1, tenir compte des Conseils de sécurité (XA) (charge électrostatique) !
5	$ATEX\ II\ 1/2G\ EEx\ d\ (ia)\ IIC\ T6,\ XA,\ IECEx\ Zone\ 0/1,\ tenir\ compte\ des\ Conseils\ de\ s\'ecurit\'e\ (XA)\ (charge\ \'electrostatique)\ !$
6	ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6, WHG, IECEx Zone 0/1
7	ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6, WHG, XA, IECEx Zone 0/1 Respecter les Conseils de sécurité (XA) (charges électrostatiques)!
3	ATEX II 1/2G EEx em (ia) IIC T6
8	ATEX II 1/2G EEx em (ia) IIC T6, WHG
4	ATEX II 1/2G EEx d (ia) IIC T6, IECEx Zone 0/1
G	ATEX II 3G EEx nA II T6, XA, antenne entièrement isolée: tenir compte des Conseils de sécurité (XA) (charge électrostatique)!
Н	ATEX II 1/2G EEx ia IIC T6, ATEX II 3D, XA, Antenne entièrement isolée : tenir compte des Conseils de sécurité (XA) (charges électrostatiques) !
S	FM IS Cl.I Div.1 Gr. A-D, Zone 0, 1, 2
T	FM XP Cl.I Div.1 Gr. A-D, Zone 1, 2
N	CSA General Purpose
U	CSA IS Cl.I Div.1 Gr. A-D, Zone 0, 1, 2
V	CSA XP Cl.I Div.1 Gr. A-D, Zone 1, 2
L	TIIS EEx d (ia) IIC T4
I	NEPSI Ex ia IIC Tó
J	NEPSI Ex d (ia) ia IIC T6
R	NEPSI Ex nAL IIC T6
Y	Version spéciale, n° TSP à spécifier

20	Aı	Antenne ; partie inactive						
	A	PPS antistatique 360 mm/14", Viton, 316L; piquage max 100 mm/4"						
	В	PPS antistatique 510 mm/20", Viton, 316L; piquage max 250 mm/10"						
	E	PTFE 390 mm/15", entièrement isolé ; piquage max 100 mm/4"						
	F	PTFE 540 mm/21", entièrement isolé ; piquage max 250 mm/10"						
	Н	PTFE antistatique 390 mm/15", entièrement isolé ; piquage max 100 mm/4"						
	J	PTFE antistatique 540 mm/21", entièrement isolé ; piquage max 250 mm/10"						
	Y	Version spéciale, n° TSP à spécifier						

30	Racco	cord process					
	GGJ	Filetage EN10226 R1-1/2, 316L					
	GGS	Filetage EN10226 R1-1/2, PVDF					
	GNJ	Filetage ANSI NPT1-1/2, 316L					
	GNS	Filetage ANSI NPT1-1/2, PVDF					
	TEJ	Tri-Clamp ISO2852 DN40-51 (2"), 316L					
	TLJ	Tri-Clamp ISO2852 DN70-76.1 (3"), 316L					
	MFJ	DIN11851 DN50 PN40, écrou fou, 316L					
	HFJ	DIN11864-1 A DN50 tube DIN11850, écrou fou, 316L					
	BFJ	DN50 PN10/16 A, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 B)					
	CFJ	DN50 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)					
	CFK	DN50 PN10/16, PTFE>316L bride EN1092-1 (DIN2527)					
	BMJ	DN80 PN10/16 A, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 B)					
	CMJ	DN80 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)					
	BNJ	DN80 PN25/40 A, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 B)					
	CNJ	DN80 PN25/40B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)					
	CMK	DN80 PN10/16, PTFE>316L bride EN1092-1 (DIN2527)					
	BQJ	DN100 PN10/16 A, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 B)					
	CQJ	DN100 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)					
	COK	DN100 PN10/16, PTFE>316L bride EN1092-1 (DIN2527)					
	BWJ	DN150 PN10/16 A, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 B)					
	CWJ	DN150 PN10/16 B1, 316L bride EN1092-1 (DIN2527 C)					
	CWK	DN150 PN10/16, PTFE (noir) >316L bride EN1092-1 (DIN2527)					
		PTFE (noir) = revêtement conducteur					
	AEJ	2" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5					
	AEK	2" 150lbs, PTFE >316/316L bride ANSI B16.5					
	ALJ	3" 150lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5					
	AMJ	3" 300lbs RF, 316/316L bride ANSI B16.5					

30			Raccor	d n	roce	200						
30			ALK	_			TFE	>31	6/3	B16L bride ANSI B16.5		
			APJ			,				bride ANSI B16.5		
			AQJ				,			bride ANSI B16.5		
			APK	4" 1	5011	os, P	TFE	>31	6/3	B16L bride ANSI B16.5		
			AVJ	6" 1	501h	os RI	7, 31	6/3	316L bride ANSI B16.5			
			AVK			,		,	,	316/316L bride ANSI B16.5		
				PTF	E (n	oir)	= rev	vête:	men	at conducteur		
			KEJ	10K	. 50 <i>i</i>	A RF	. 310	5L b	ride	JIS B2220		
			KEK				,			oride JIS B2220		
			KLJ	10K	808	A RF	, 310	5L b	ride	JIS B2220		
			KLK	10K	808	A, P	ΓFE :	>31	6L b	oride JIS B2220		
			KPJ		0K 100A RF, 316L bride JIS B2220							
			KPK KVI		10K 100A, PTFE >316L bride JIS B2220							
			KVK		10K 150A RF, 316L bride JIS B2220 10K 150A, PTFE (noir) > 316L bride JIS B2220							
			IX V IX						,			
			YY9		PTFE (noir) = revêtement conducteur /ersion spéciale, n° TSP à spécifier							
40				So	rtie	; c	om	muı	nica	ation		
				A						; afficheur 4 lignes VU331, représentation courbe enveloppe sur site		
				В						; sans afficheur, via communication		
				K						; préparé pour FHX40, afficheur séparé (accessoire) cheur 4 lignes VU331, représentation courbe enveloppe sur site		
				C D				,		cneur 4 lignes VU331, representation courbe enveloppe sur site is afficheur, via communication		
				L						paré pour FHX40, afficheur séparé (accessoire)		
				Е				,	•	Idbus ; afficheur 4 lignes, représentation courbe enveloppe sur site		
				F	FO	UNI	DAT	ION	Fiel	ldbus ; sans afficheur, via communication		
										ldbus ; préparé pour FHX40, afficheur séparé (accessoire)		
				Y	Ve	rsior	spé	ciale	, n°	TSP à spécifier		
50					Во	îtie	r					
					Α			-		IP65 NEMA4X		
				B F23 316L IP65 NEMA4X								
					C T12 alu, revêtu IP65 NEMA4X, compartiment de raccordement séparé D T12 alu, revêtu IP65 NEMA4X + OVP, compartiment de raccordement séparé							
					ט		OVP = protection contre les surtensions					
					Y	•						
60					Entrée de câble							
					2 Presse-étoupe M20 (EEx d > filetage M20)							
						3		tage				
						4		_		T1/2		
						5				r M12 r 7/8"		
						9				ciale, n° TSP à spécifier		
70		ر احرا							_	té aux gaz		
. •							A			ectionné		
							С	•		onné		
80								Eq	uip	ement complémentaire		
								Α		rsion de base		
								В	EN	(10204-3.1 matière, en contact avec le produit, 6L en contact avec le produit) certificat de réception		
								С		10204-3.1 matière, sous pression,		
										6/316L sous pression)		
								Н		otocole de linéarité en 5 points, voir spécifications additionnelles		
								J		oints, 3.1, en contact avec le produit, protocole de linéarité en 5 points, voir cifications complémentaires, EN10204-3.1 matière, en contact avec le produit,		
										6L en contact avec le produit) certificat de réception		
						K 5 points, 3.1, sous pression, protocole de linéarité en 5 points, voir spécifications						
							complémentaires, EN10204-3.1 matière, sous pression, (316/316L sous pression) certificat de réception					
							S Agrément marine GL/ABS/NK					
							Y Version spéciale, n° TSP à spécifier					
995									M	arquage		
1									1	Repérage (TAG)		
									2	Adresse bus		
FMR231-										Référence complète		

2.2 Contenu de la livraison



Attention!

Tenez impérativement compte des conseils du chapitre "Réception des marchandises, transport, stockage" $\rightarrow \stackrel{\cong}{} 11$ concernant le déballage, le transport et le stockage des appareils de mesure!

La livraison comprend:

- Appareil monté
- Accessoires optionnels (\rightarrow 🖹 57)
- CD-ROM avec le logiciel d'exploitation Endress+Hauser
- Instructions condensées KA01003F/14/FR pour une mise en service rapide (fournies avec l'appareil)
- Instructions condensées KA159F/00/A2 (étalonnage de base/recherche des défauts), logées dans l'appareil
- Certificats, pas compris dans le manuel de mise en service
- CD-ROM avec les autres documentations techniques, par ex.
 - Information technique
 - Manuel de mise en service
 - Description des fonctions de l'appareil

2.3 Certificats et agréments

Sigle CE, déclaration de conformité

L'appareil a été construit et contrôlé dans les règles de l'art, il a quitté nos locaux dans un état technique parfait. Il est conforme aux normes et directives en vigueur, listées dans la déclaration de conformité CE, et satisfait ainsi aux exigences légales des directives CE. Par l'apposition du sigle CE, le constructeur certifie que l'appareil a passé les tests avec succès.

2.4 Marques

KALREZ®, VITON®, TEFLON®

Marques déposées par la société E.I. Du Pont de Nemours & Co., Wilmington, USA

TRI-CLAMP®

Marque déposée par la société Ladish & Co., Inc., Kenosha, USA

HART®

Marque déposée par la HART Communication Foundation, Austin, USA

ToF®

Marque déposée par la société Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Maulburg, Allemagne

PulseMaster®


Marque déposée par la société Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Maulburg, Allemagne

PhaseMaster®

Marque déposée par la société Endress+Hauser GmbH+Co.KG, Maulburg, Allemagne

3 Montage

3.1 Montage rapide

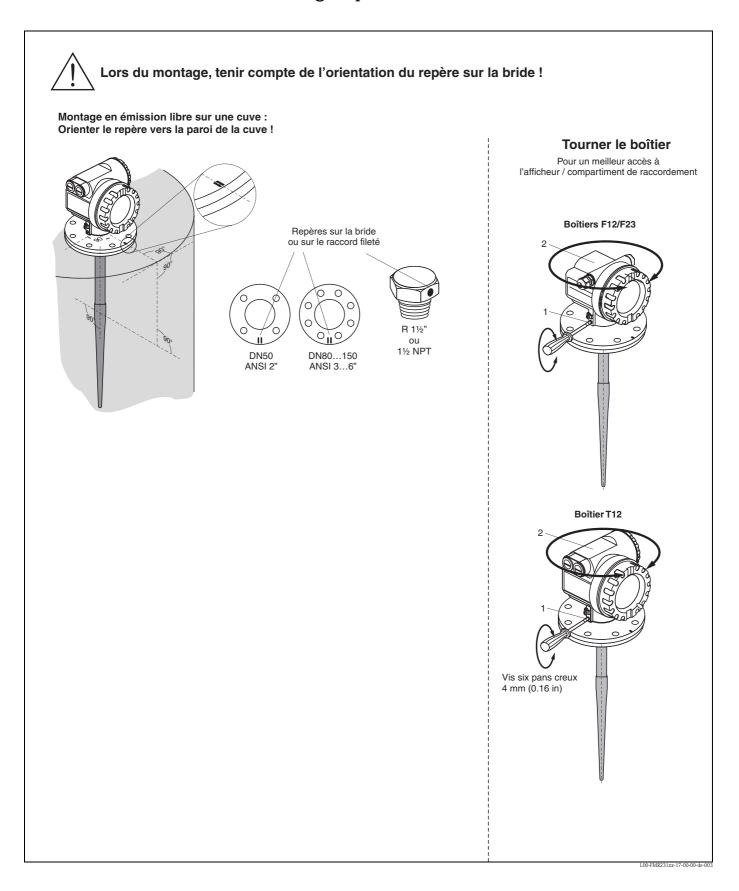

3.2 Réception des marchandises, transport, stockage

3.2.1 Réception des marchandises

Vérifiez que l'emballage et son contenu sont intacts.

Vérifiez que la totalité de la marchandise a été livrée et comparez le contenu de la livraison avec votre commande.

3.2.2 Transport au point de mesure



Attention!

Respectez les conseils de sécurité et les conditions de transport pour les appareils de plus de 18 kg (39.69 lbs).

Pour le transport, l'appareil de mesure ne doit pas être suspendu au boîtier.

3.2.3 Stockage


Pour le stockage et le transport, l'appareil doit être protégé des chocs. L'emballage d'origine constitue une protection optimale.


La température de stockage admissible est de -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F) ou -50 °C...+80 °C (-58 °F...+176 °F).


3.3 Conditions de montage

3.3.1 Dimensions


Dimensions du boîtier

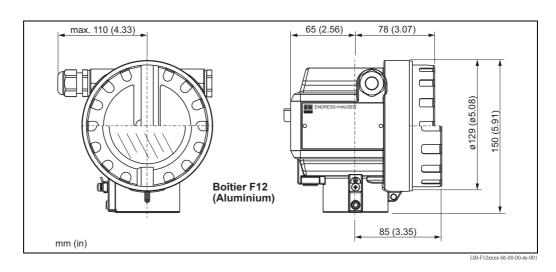

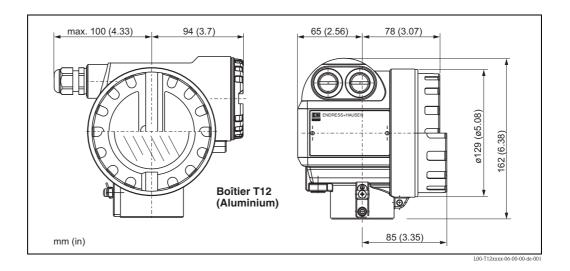

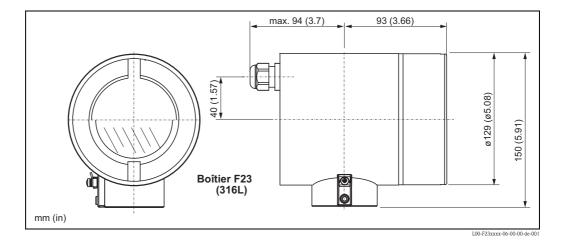

Raccord process, type d'antenne

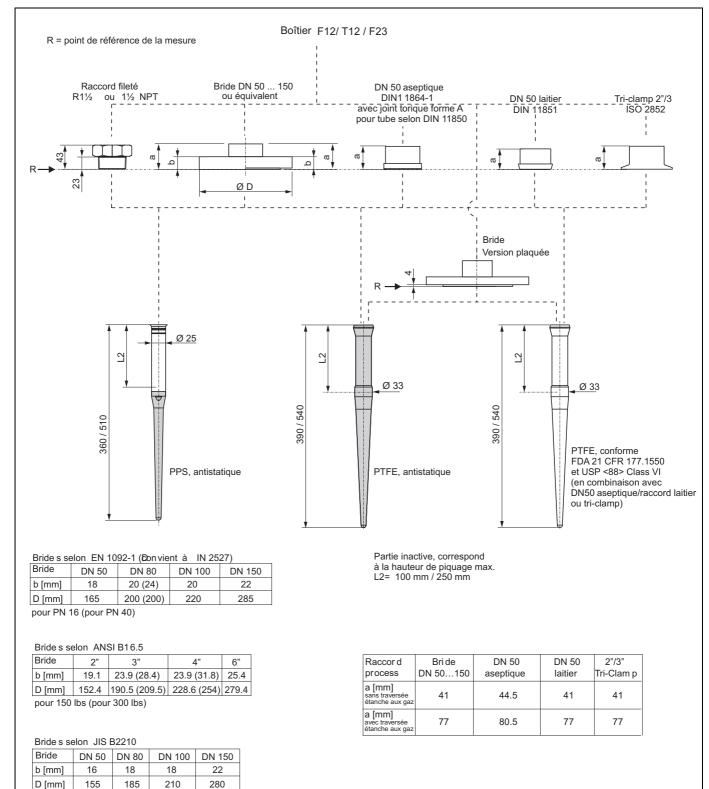


L00-FMR231xx-06-00-00-de-00

3.3.2 Conseils de montage

Emplacement de montage

- Distance recommandée (1) paroi **bord extérieur** du piquage : ~1/6 du diamètre de la cuve. En aucun cas, l'appareil ne doit être monté à moins de 30 cm (11.8 in) de la paroi de la cuve.
- Pas au milieu (3), cela favorise les doubles réflexions.
- Pas au-dessus des veines de remplissage (4).
- Pour protéger le transmetteur contre la pluie et l'exposition directe au soleil, il est conseillé d'utiliser un capot de protection contre les intempéries (2). Une bride de serrage facilite le montage et le démontage (→ 🖹 57, "Accessoires").

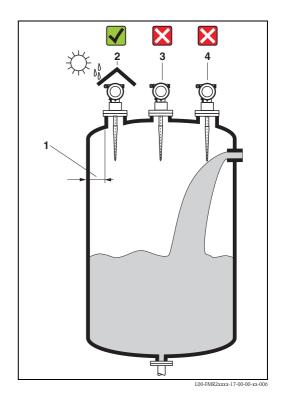


Eléments internes

- Eviter que des éléments internes (1) (fins de course, capteurs de température, etc.) ne se trouvent dans le faisceau d'ondes (→
 ☐ 15, "Angle d'émission").
- Des éléments internes symétriques (2) (anneaux à vide, serpentins de chauffage, interrupteurs d'écoulement, etc.) peuvent fausser la mesure.

Possibilités d'optimisation


- Taille de l'antenne : plus l'antenne est grande, plus l'angle d'émission est petit et les échos parasites faibles.
- Suppression des échos parasites : la suppression électronique des échos parasites permet d'optimiser la mesure.
- Alignement de l'antenne : voir "Position optimale", $\rightarrow \stackrel{\cong}{1}$ 18.
- Tube de mesure : pour éviter des effets parasites, il est possible d'utiliser un tube de mesure.
- Des plaques métalliques inclinées (3) diffusent les signaux radar et peuvent ainsi éviter les échos parasites.

Pour plus d'informations, adressez-vous à Endress+Hauser.

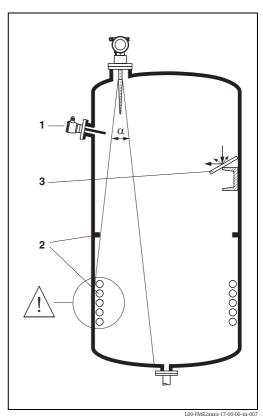

Mesure dans une cuve en matière synthétique

Si la paroi extérieure de la cuve est en matériau non conducteur (par ex. GFK), les micro-ondes peuvent également être réfléchies par des éléments parasites externes (par ex. conduites métalliques (1), échelles (2), grilles (3)...). C'est pourquoi il faut proscrire tout élément parasite de ce type dans le faisceau d'émission. Pour plus d'informations, adressez-vous à Endress+Hauser.

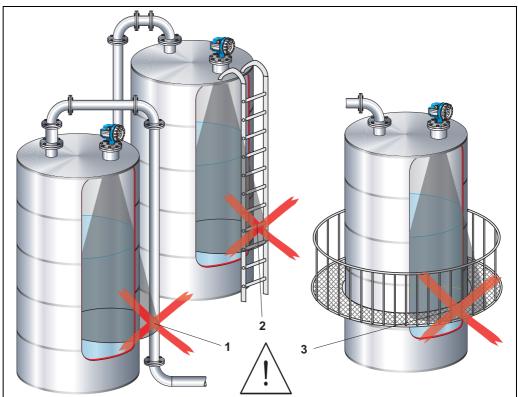

Angle d'émission

L'angle d'émission est l'angle α , pour lequel la puissance des ondes radar est encore au moins égale à la moitié de la puissance maximale (amplitude 3 dB). Des micro-ondes sont également émises à l'extérieur du faisceau et peuvent être réfléchies par des éléments parasites.

Diamètre du faisceau W en fonction du type d'antenne (angle d'émission α) et de la distance D:


Antenne	Tige	©
Angle d'émission α	30°	
Distance (D)	Diamètre du faisceau (W)	
3 m (9.8 ft)	1,61 m (5.3 ft)	D /
6 m (20 ft)	3,22 m (11 ft)	α
9 m (30 ft)	4,82 m (16 ft)	
12 m (39 ft)	6,43 m (21 ft)	
15 m (49 ft)	8,04 m (26 ft)	<u>*</u>
20 m (66 ft)	10,72 m (35 ft)	$W = 2 \cdot D \cdot \tan \frac{\alpha}{2}$

Conditions de mes.



Remarque!

- Pour les produits à surface agitée ou ayant tendance à former de la mousse, utilisez le FMR230 ou le FMR231. Selon les propriétés de la mousse, les micro-ondes peuvent être absorbées par celle-ci ou réfléchies par sa surface. Les mesures sont possibles sous des conditions définies. Demandez conseil à Endress+Hauser.
- En cas d'importantes formations de **vapeur** ou de **condensats**, la gamme de mesure max. du FMR240 peut être réduite en fonction de la densité, de la température et de la composition de la vapeur → utilisez le FMR230 ou le FMR231.
- Pour la mesure de gaz absorbants comme l'**ammoniac NH**₃ ou certains **chlorofluorocarbures**¹⁾, il faut utiliser obligatoirement un FMR230 dans un tube de mesure.

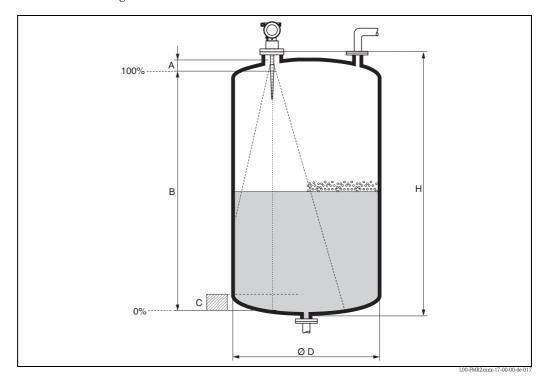

- La gamme de mesure commence là où le faisceau entre en contact avec le fond de la cuve. En dessous de ce point, les niveaux ne peuvent pas être déterminés, notamment pour les fonds bombés ou les trémies coniques.
- Dans le cas de produits à constante diélectrique faible (classes de produit A et B), le fond de la cuve peut être visible à travers le produit lorsque le niveau est faible (petite hauteur **C**). Dans cette zone, il faut s'attendre à une précision réduite. Si cela n'est pas acceptable, nous recommandons de fixer le point zéro à une distance **C** (voir fig. ci-dessous) au-dessus du fond de la cuve.
- En principe avec le FMR230/231/240, il est possible d'effectuer des mesures jusqu'à l'antenne, cependant pour cause de corrosion et de formation de dépôt, il est conseillé d'avoir le niveau max. à **A** (voir fig. ci-dessous) de l'antenne.
 - Avec le FMR244/245, notamment en cas de formation de condensats, il est recommandé d'avoir le niveau max. à \mathbf{A} (voir fig. ci-dessous) de l'antenne.
- La plus grande gamme de mesure possible **B** (voir fig. ci-dessous) dépend du type d'antenne.
- Le diamètre de la cuve doit être supérieur à **D** (voir fig. ci-dessous), la hauteur de la cuve au minimum égale à **H** (voir fig. ci-dessous).

A [mm (in)]	B [m (ft)]	C [mm (in)]	D [m (ft)]	H [m (ft)]	
50 (1.97)	> 0,5 (> 1.6)	150 à 300 (5.91 à 11.8)	> 1 (> 3.3)	> 1,5 (> 4.9)	

¹⁾ Les composés concernés sont par exemple R134a, R227, Dymel 152a.

Gamme de mesure

La gamme de mesure utile dépend de la taille de l'antenne, des caractéristiques de réflexion du produit, de la position de montage et des éventuels échos parasites.

La gamme de mesure réglable maximale est :

■ 20 m (66 ft)

Les tableaux ci-dessous définissent la classe de produit, ainsi que la gamme de mesure possible en fonction de l'application et de la classe de produit. Pour une mesure sûre, nous recommandons d'utiliser la classe B, si la constante diélectrique du produit n'est pas connue.

Classe de produit	Coefficient diélectrique (Er)	Exemples
Α	1,41,9	Liquides non conducteurs, par ex. gaz liquides ¹⁾
В	1,94	Liquides non conducteurs, par ex. benzène, pétrole, toluène
С	410	Par ex. acides concentrés, solvants organiques, esters, analine, alcool, acétone
D > 10		Liquides conducteurs, solutions aqueuses, acides et bases dilués

1) Traiter l'ammoniac NH3 comme un produit de la classe A, c'est-à-dire toujours utiliser un tube de mesure avec un FMR230.

Gamme de mesure en fonction du type de cuve, des conditions et du produit

le fond ou avec un tube plongeur, ou plus rarement remplissage libre par le	Surface agitée (par ex. remplissage ibre continu ou buses mélangeuses).	Surface agitée Agitateur à un étage < 60 U/min.
haut). Antenne tige	Antenne tige	Antenne tige
B C D 10 (333) 15 (49) 20 (66)	B C D 5 (16) 7.5 (25) 10 (33)	B C D 4 (13) 6 8 (26)
	Gamme de mesure [m (ft)]	

¹⁾ Pour la classe de produit A, utiliser le tube de mesure (20 m (66 ft)).

3.4 Montage


3.4.1 Outils de montage

En plus de l'outil pour monter la bride, il faut :

■ une clé pour vis six pans 4 mm (0.16 in) pour tourner le boîtier.

3.4.2 Montage en émission libre sur une cuve

Position optimale

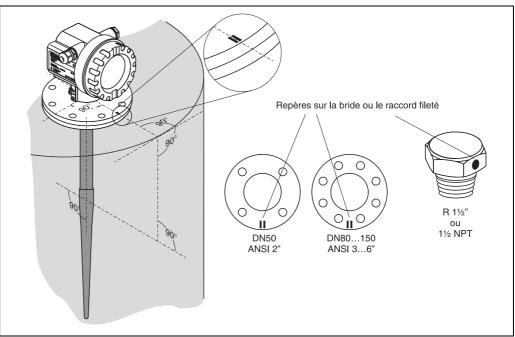

L00-FMR231xx-17-00-00-de-001

Montage standard


Pour le montage en émission libre sur une cuve, suivre les conseils de montage (\rightarrow \trianglerighteq 14) et les points suivants :

- Orienter le repère vers la paroi de la cuve.
- Le repère se trouve toujours exactement au milieu entre deux trous de bride.
- Utiliser des rondelles élastiques (1) (voir figure).
 Remarque!

Il est recommandé de resserrer régulièrement les vis de fixation en fonction de la température et de la pression de process.

Couple de serrage recommandé : 60...100 Nm (44.25...73.75 lbf ft).

- Après le montage, le boîtier peut être tourné de 350° pour faciliter l'accès à l'afficheur et au compartiment de raccordement.
- La partie inactive de l'antenne tige doit être plus longue que le piquage.
- L'antenne tige doit être perpendiculaire à la surface du produit.

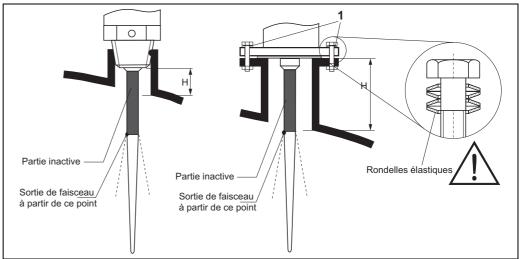


L00-FMR231xx-17-00-00-de-002

Matériau	Pl	PS	PTFE	
Longueur d'antenne [mm (in)]	360 (14.2)	510 (20.1)	390 (15.4)	540 (21.3)
H [mm (in)]	< 100 (< 3.94)	< 250 (< 9.84)	< 100 (< 3.94)	< 250 (< 9.84)

3.4.3 Rotation du boîtier

Après le montage, le boîtier peut être tourné de 350° pour faciliter l'accès à l'afficheur et au compartiment de raccordement. Pour tourner le boîtier dans la position souhaitée :

- Desserrez les vis de fixation (1)
- Tournez le boîtier (2) dans la direction voulue
- Resserrez les vis de fixation (1)

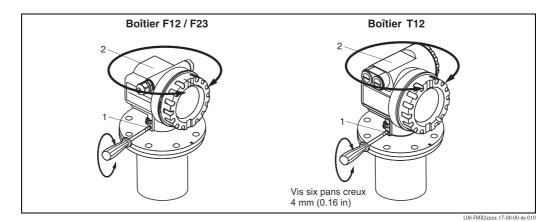

3.5 Contrôle du montage


Après le montage de l'appareil de mesure, effectuez les contrôles suivants :

- L'appareil est-il endommagé (contrôle visuel) ?
- L'appareil est-il adapté aux spécifications du point de mesure (température et pression de process, température ambiante, gamme de mesure, etc.) ?
- Le repère de la bride est-il correctement orienté (→ 🖹 10) ?
- Les vis de la bride sont-elles vissées au couple spécifié ?
- \blacksquare Le numéro du point de mesure et le marquage sont-ils corrects (contrôle visuel) ?

Câblage 4

4.1 Câblage rapide

Câblage dans un boîtier F12/F23

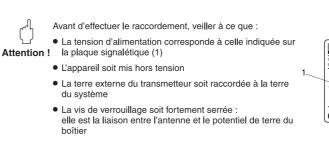

Si l'appareil est utilisé en zone Ex, il faut respecter les normes nationales et les consignes de sécurité (XA) correspondantes.

Il faut utiliser les raccords de câbles spécifiés.



Pour les appareils certifiés, la protection est réalisée comme suit :

- Boîtier F12/F23 EEx ia : Alimentation à sécurité intrinsèque obligatoire.
- · L'électronique et la sortie courant sont isolées galvaniquement du circuit de l'antenne.

Raccordement du Micropilot M :


- Mettre l'appareil hors tension
- Dévisser le couvercle du boîtier (2)
- Le cas échéant enlever l'afficheur (3)
- Enlever le couvercle du compartiment de raccordement (4)
- Retirer le bornier par sa languette en plastique
- Passer le câble (5) dans le presse-étoupe (6). Si seul le signal analogique est utilisé, un câble installateur standard est suffisant.

Si le signal de communication superposé (HART) est utilisé, il faut une paire torsadée blindée.



Le blindage du câble (7) ne doit être relié à la terre que du côté capteur.

- Effectuer le raccordement (voir connexion des bornes)
- Réinsérer le bornier
- Serrer le presse-étoupe (6) au max.
- Visser le couvercle du compartiment de raccordement (4)
- Le cas échéant, remettre l'afficheur
- Mettre sous tension.

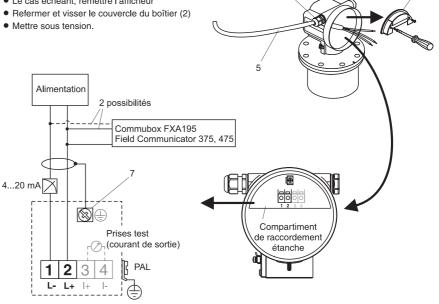

Retirer le connecteur

de l'afficheur!




Câblage dans un boîtier T12



Avant d'effectuer le raccordement, veiller à ce que :

- La tension d'alimentation corresponde à celle indiquée Attention! sur la plaque signalétique (1)
 - L'appareil soit mis hors tension
 - La terre externe du transmetteur soit raccordée à la terre du système
 - La vis de verrouillage soit fortement serrée : elle est la liaison entre l'antenne et le potentiel de terre du

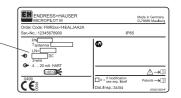

Si l'appareil est utilisé en zone Ex, il faut respecter les normes nationales et les consignes de sécurité (XA) correspondantes. Il faut utiliser les raccords de câble spécifiés.



Raccordement du Micropilot M :

Mettre l'appareil hors tension avant de dévisser le couvercle (2) du compartiment de raccordement!


 Passer le câble (3) dans le presse-étoupe (4). Si seul le signal analogique est utilisé, un câble installateur standard est suffisant.

Si le signal de communication superposé (HART) est utilisé, il faut une paire torsadée blindée.



Le blindage du câble (5) ne doit pas être relié à la terre que du côté capteur.

- effectuer le raccordement (voir connexion des bornes)
- serrer le presse-étoupe (4) au max.
- revisser le couvercle du boîtier (2)

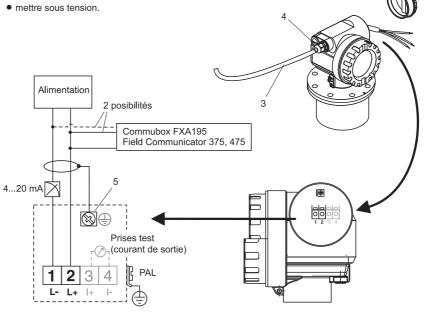

22


4.2 Raccordement de l'unité de mesure

Compartiment de raccordement

Trois boîtiers sont disponibles:

- Boîtier aluminium F12 : avec compartiment de raccordement étanche pour :
 - Standard,
 - Ex ia.
- Boîtier aluminium T12 : avec compartiment de raccordement séparé pour :
 - Standard,
 - Ex e,
 - -Exd
 - Ex ia (avec protection contre les surtensions).
- Boîtier F23, inox 316L, pour:
 - Standard,
 - Ex ia.

L'électronique et la sortie courant sont séparées galvaniquement du circuit de l'antenne.

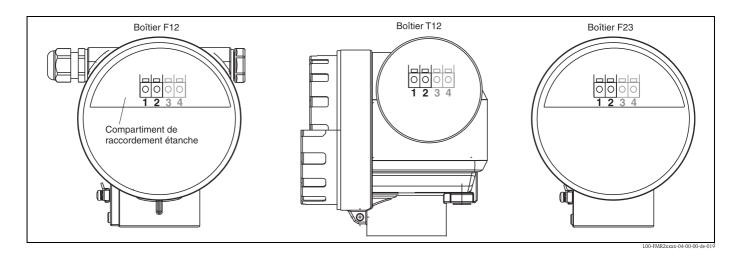

Les caractéristiques de l'appareil sont indiquées sur la plaque signalétique avec les informations essentielles concernant la sortie analogique et la tension électrique. Rotation du boîtier en rapport avec le câblage, $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 20$.

Charge HART

Charge min. pour communication HART : 250 Ω

Entrée de câble

Presse-étoupe : M20x1,5 (pour Ex d, uniquement entrée de câble)

Entrée de câble : G½ ou ½NPT

Tension d'alimentation

Les tensions ci-dessous correspondent aux tensions aux bornes de l'appareil :

Communication		Consommation courant	Tension aux bornes	
			minimale	maximale
	C+11	4 mA	16 V	36 V
	Standard	20 mA	7,5 V	36 V
	Ex ia	4 mA	16 V	30 V
		20 mA	7,5 V	30 V
	Ex d	4 mA	16 V	30 V
		20 mA	11 V	30 V
	Ex poussières	4 mA	16 V	30 V
		20 mA	11 V	30 V
Courant constant, librement réglable, par ex. pour un fonctionnement sur batterie (valeur mesurée transmise via HART)	Standard	11 mA	10 V ¹⁾	36 V
	Ex ia	11 mA	10 V ¹⁾	30 V
Courant constant pour mode multidrop HART	Standard	4 mA ²⁾	16 V	36 V
	Ex ia	4 mA ²⁾	16 V	30 V

- 1) Tension de démarrage min. sur un court instant : 11,4 V
- 2) Courant de démarrage 11 mA.

Consommation

min. 60 mW, max. 900 mW


Consommation courant

- Courant nominal:
 - 3,6...22 mA, le courant de démarrage pour HART multidrop est 11 mA.
- Signal de défaut (NAMUR NE43) : réglable


Protection contre les surtensions

Le transmetteur de niveau Micropilot M avec boîtier T12 (variante "D", voir Structure de commande) est équipé d'un parafoudre interne (600 V) conformément à DIN EN 60079–14 ou IEC 60060–1 (test courant de choc 8/20 $\mu s,\,\hat{l}=10$ kA, 10 impulsions). Le boîtier métallique du Micropilot M doit être raccordé avec la paroi de la cuve ou le blindage directement au moyen d'un fil conducteur, pour garantir une compensation de potentiel sûre.

4.2.1 Raccordement HART avec RMA422 / RN221N

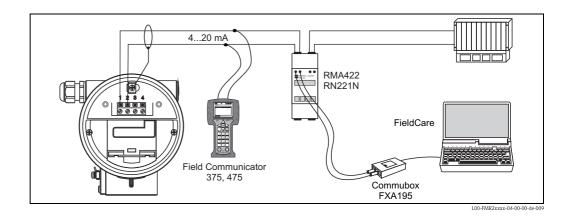

4.2.2 Raccordement HART avec d'autres alimentations

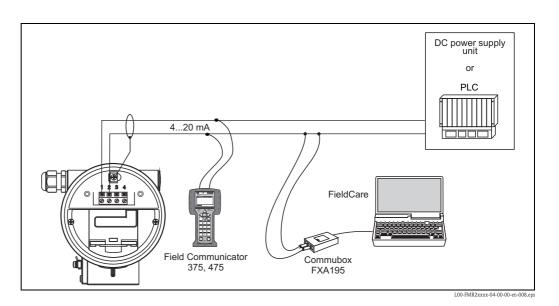

Attention!

Si la résistance de communication HART n'est pas intégrée dans l'alimentation, il faut insérer une résistance de communication de 250 Ω dans la paire torsadée blindée.

4.3 Raccordement recommandé

4.3.1 Compensation de potentiel

Raccordez la terre externe du système à la borne de terre externe du transmetteur.

4.3.2 Câblage d'un câble blindé



Attention!

Pour les applications Ex, le blindage ne doit être relié à la terre que du côté capteur. Vous trouverez d'autres conseils de sécurité dans la documentation séparée pour les applications en zones explosibles.

4.4 Protection

■ Boîtier fermé : IP65, NEMA4X (protection plus élevée par ex. IP68 sur demande)

■ Boîtier ouvert : IP20, NEMA1 (également protection de l'afficheur)

■ Antenne : IP68 (NEMA6P)

4.5 Contrôle du raccordement

Après le câblage de l'appareil, effectuez les contrôles suivants :

■ La connexion des bornes est-elle correcte ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 21$ et $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 22$)?

■ Le presse-étoupe est-il étanche?


■ Le couvercle du boîtier a-t-il été vissé?

■ En cas d'énergie auxiliaire :

L'appareil est-il prêt à fonctionner ? L'afficheur LCD est-il allumé ?

5 Configuration

5.1 Configuration en bref

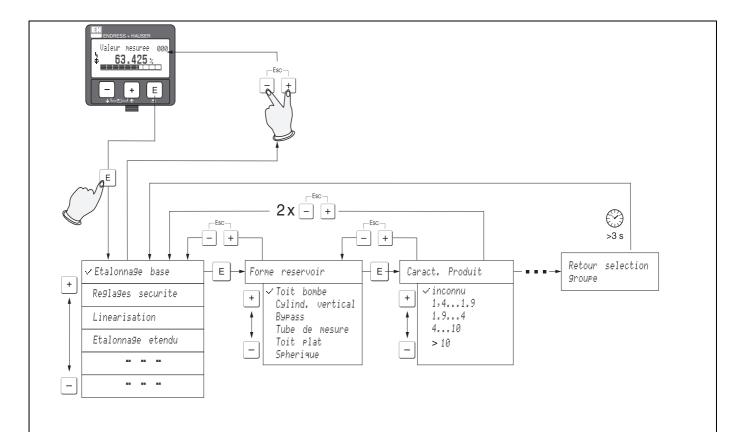

Configuration par menus déroulants :

- 1.) Passer de l'affichage de la valeur mesurée au menu principal avec
- 2.) Avec \Box ou \Box sélectionner le **groupe de fonctions** (par ex. "Etalonnage base (00)") et valider avec \Box
 - → la première fonction (par ex. "Forme réservoir (002)") est sélectionnée.

Remarque!

Le choix actif est signalé par un 🗸 !

3.) Le mode Edition est activé avec 🛨 ou 🖃 .

Menus de sélection :

- a) Dans la **fonction** (par ex. "Forme réservoir (002)") les **paramètres** peuvent être sélectionnés avec ou .
- b) Valider avec 🗉 → apparaît alors devant le paramètre sélectionné
- c) Valider la valeur éditée avec 🗉 👈 🗸 quitter le mode Edition
- d) ± / □ (= □ □) interrompt la sélection → quitter le mode Edition

Nombres / Texte:

- a) Avec 🕙 ou 🖃 la première position de Nombres / Texte (par ex. "Etalonnage vide (005)") peut être éditée
- b) 🗉 fait passer la marque à la position suivante \Rightarrow continuer avec (a) jusqu'à ce que la valeur soit entièrement saisie.
- c) Si le symbole 🗗 s'affiche à côté de la marque, la valeur saisie est enregistrée avec 🗉 → quitter le mode Edition.
- d) + / (= + interrompt la sélection, quitter le mode Edition.
- 4) Sélectionner la fonction suivante avec [(par ex. "Caract. Produit (003)")
- 5) Appuyer 1 x sur 1 / □ (= □ 1) → retour à la **fonction** précédente (par ex. "Forme réservoir (002)")

Appuyer 2 x sur + / = (= = →) → retour au menu principal

6) Retour à l'affichage de la valeur mesurée avec 🕂 / 🖃 (= 🚉) .

I OO EMP2yyyy 10 OO OO Aa O

5.1.1 Structure générale du menu de configuration

Le menu de configuration se compose de :


- Groupes de fonctions (00, 01, 03, ..., 0C, 0D) : Les groupes de fonctions correspondent à la première répartition des différentes possibilités de configuration de l'appareil. Les groupes de fonctions disponibles sont par ex. : "Etalonnage base", "Réglages sécurité", "Sortie", "Affichage", etc.
- Fonctions (001, 002, 003, ..., 0D8, 0D9): Chaque groupe de fonctions est composé d'une ou plusieurs fonctions. La configuration effective (ou paramétrage) se fait dans les fonctions. Les valeurs numériques peuvent y être saisies, et les paramètres sélectionnés et sauvegardés. Les fonctions du groupe "Etalonnage base" (00) sont par ex. : "Forme réservoir" (002), "Caract. produit" (003), "Conditions de mes." (004), "Etalonnage vide" (005), etc.

Si l'utilisation de l'appareil devait changer, il faudrait suivre la procédure suivante :

- Sélectionner le groupe de fonctions "Etalonnage base" (00)
- 2. Sélectionner la fonction "Forme réservoir" (002) (dans laquelle il faut ensuite sélectionner la forme de réservoir appropriée).

5.1.2 Identification des fonctions

Pour faciliter le déplacement au sein des menus ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{1}$ 78), une position est affectée à chaque fonction sur l'affichage.

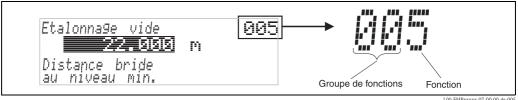

Les deux premiers chiffres désignent le groupe de fonctions :

■ Etalonnage base 00 ■ Réglages sécurité 01 ■ Linéarisation 04


Le troisième chiffre désigne le numéro de chaque fonction au sein du groupe de fonctions :

■ Etalonnage base 00 → ■ Forme réservoir 002 ■ Caract. produit 003 ■ Conditions de mes. 004

Par la suite, la position sera toujours indiquée entre parenthèses (par ex. "Forme réservoir" (002)) derrière la fonction écrite.

28

5.2 Interface utilisateur

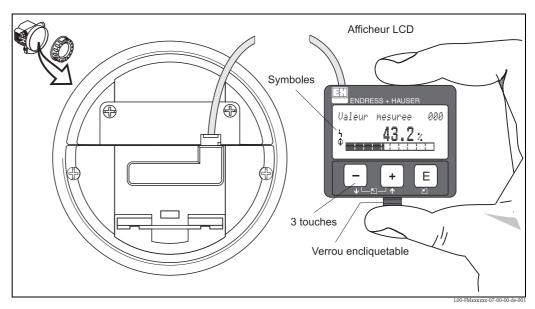

Disposition des éléments d'affichage et de configuration

Pour faciliter la configuration, il est possible de retirer l'afficheur LCD en appuyant simplement sur le verrou encliquetable (voir figure). Il est relié à l'appareil au moyen d'un câble de 500 mm (19.7 in).




Remarque!

Il est possible d'accéder à l'afficheur en ouvrant le couvercle du compartiment de raccordement, même en zone Ex (Ex ia et Ex em, Ex d).

5.2.1 Afficheur

Afficheur à cristaux liquides (afficheur LCD)

4 lignes de 20 digits. Contraste réglable par touches.

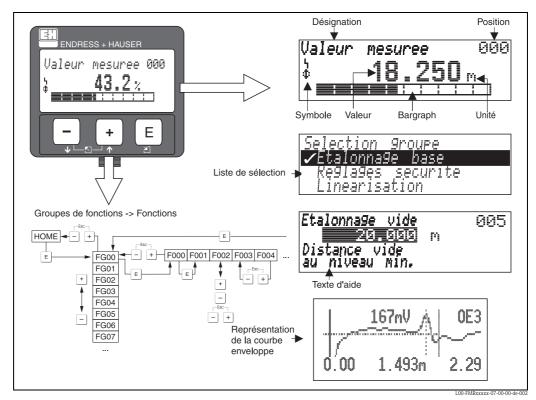

Afficheur

5.2.2 Symboles affichés

Le tableau suivant décrit les symboles utilisés par l'afficheur LCD :

Symbole	Signification
i _ī	SYMBOLE ALARME Ce symbole apparaît lorsque l'appareil est en alarme. Lorsqu'il clignote, il s'agit d'un avertissement.
4	SYMBOLE DE VERROUILLAGE Ce symbole apparaît lorsque l'appareil est verrouillé, c'est-à-dire lorsqu'il est impossible de saisir des données.
\$	SYMBOLE DE COMMUNICATION Ce symbole apparaît lorsqu'il y a transfert de données via HART, PROFIBUS PA ou FOUNDATION Fieldbus.

5.2.3 Fonction des touches

L'afficheur se trouve dans le boîtier et est accessible en ouvrant le capot du boîtier.

Fonction des touches

Touche(s)	Signification	
+ ou 1	Déplacement vers le haut dans la liste de sélection. Edition des valeurs numériques dans une fonction.	
_ ou ↓	Déplacement vers le bas dans la liste de sélection. Edition des valeurs numériques dans une fonction.	
i → ou 🗈	Déplacement vers la gauche dans un groupe de fonctions.	
E	Déplacement vers la droite dans un groupe de fonctions, validation.	
+ et E ou et E	Réglage du contraste de l'afficheur LCD.	
+ et - et E	Verrouillage / déverrouillage hardware Si l'appareil est verrouillé, il n'est pas possible de le configurer via l'affichage ou la communication! Le déverrouillage ne peut se faire que via l'affichage en entrant un code de déverrouillage.	

5.3 Configuration sur site


5.3.1 Verrouillage de la configuration

Il existe deux manières de protéger le Micropilot contre une modification accidentelle des données de l'appareil, des valeurs numériques ou des réglages par défaut :

Fonction "Code opération" (0A4):

Verrouillage hardware:

Pour verrouiller l'appareil, appuyez simultanément sur les touches +, - et E. Le verrouillage est signalé sur l'afficheur par le symbole . Le déverrouillage ne peut se faire **qu'**à partir de l'afficheur en appuyant à nouveau simultanément sur les touches +, - et E. Le déverrouillage via la communication n'est **pas** possible. Tous les paramètres peuvent être affichés, même si l'appareil est verrouillé.

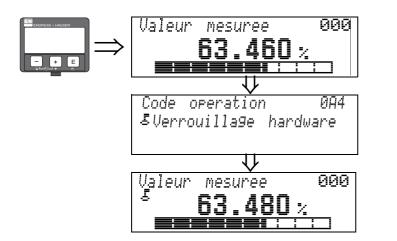

Appuyez simultanément sur +, - et E

Le SYMBOLE DE VERROUILLAGE apparaît sur l'afficheur LCD.

5.3.2 Déverrouillage de la configuration

En essayant de modifier les paramètres d'un appareil verrouillé, l'utilisateur est automatiquement invité à déverrouiller l'appareil :

Fonction "Code opération" (0A4):

En entrant le code opération (à partir de l'afficheur ou via communication)


100 = pour appareil HART

le Micropilot est déverrouillé et peut être configuré.

Déverrouillage hardware :

En appuyant simultanément sur les touches +, - et , l'utilisateur est invité à entrer le code opération

100 = pour appareil HART

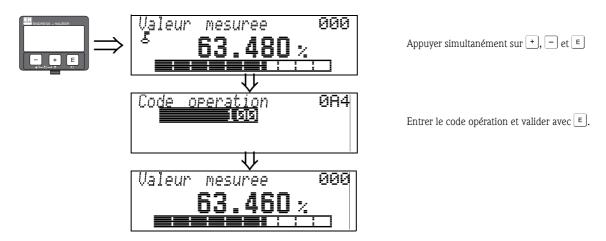

(4)

Attention!

La modification de certains paramètres, par ex. les caractéristiques du capteur, a un effet sur de nombreuses fonctions du dispositif de mesure et surtout sur la précision de mesure! Ces paramètres ne doivent pas être modifiés en temps normal et sont donc protégés par un code spécial connu uniquement par Endress+Hauser.

Pour toute question, veuillez vous adresser en priorité à Endress+Hauser.

5.3.3 Réglage usine (remise à zéro)




Attention!

Une remise à zéro rétablit les réglages usine de l'appareil, ce qui peut avoir une influence néfaste sur la mesure. En règle générale, il est nécessaire d'effectuer un nouvel étalonnage de base après une remise à zéro.

La remise à zéro n'est nécessaire que si l'appareil...

- ... ne fonctionne plus
- ... est déplacé d'un point de mesure à un autre
- ... est démonté/stocké/remonté

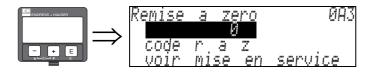

Entrée ("Remise à zéro" (0A3)):

■ 333 = retour aux paramètres d'usine

333 = remise à zéro paramètres d'usine

Il est recommandé d'effectuer cette remise à zéro lorsqu'un appareil avec un 'historique' inconnu doit être utilisé dans une application :

- Le Micropilot est remis aux valeurs par défaut.
- La suppression utilisateur des échos parasites n'est pas effacée.
- La linéarisation passe sur "linéaire", mais les valeurs du tableau sont conservées. Le tableau peut à nouveau être activé dans le groupe de fonctions "Linéarisation" (04).

Liste des fonctions concernées par la remise à zéro :

- Forme réservoir (002)
- Etalonnage vide (005)
- Etalonnage plein (006)
- Diamètre du tube (007)
- Sortie si alarme (010)
- Sortie si alarme (011)
- Sortie perte écho (012)
- Rampe %GM/min (013)
- Temporisation (014)
- Distance sécurité (015)
- dans distance de sécurité (016)
- Niveau / Volume résid. (040)
- Linéarisation (041)
- Unité utilisateur (042)

- Diamètre cuve (047)
- Plage suppression (052)
- Dist. suppr. act. (054)
- Correction niveau (057)
- Limite val. mesurée (062)
- Mode sortie courant (063)
- Courant fixe (064)
- Simulation (065)
- Valeur simulation (066)
- Valeur 4mA (068)
- Valeur 20mA (069)
- Format affichage (094)
- Unité de longueur (0C5)
- Mode download (0C8)

Il est possible de remettre à zéro la suppression des échos parasites dans le groupe de fonctions "Etalonnage étendu" (05), fonction "Suppression" (055).

Il est recommandé d'effectuer cette remise à zéro lorsqu'un appareil avec un 'historique' inconnu doit être utilisé dans une application ou lorsqu'une mauvaise suppression a été réalisée :

■ La suppression des échos parasites est effacée. Il est nécessaire de réenregistrer la suppression.

5.4 Affichage et validation des messages d'erreur

Types de défaut

Les erreurs apparaissant au cours de la mise en route ou de la mesure sont immédiatement affichées. S'il y a plusieurs erreurs système ou process, c'est celle avec la priorité la plus élevée qui est affichée!

Les types d'erreur sont les suivants :

■ A (alarme):


Appareil en état de défaut (par ex. MAX 22 mA) Signalé par un symbole permanent $\creat{\creath}$. (Description des codes, \rightarrow $\creath{\creath}$ 60)

■ W (avertissement):

L'appareil continue à mesurer, un message d'erreur s'affiche. Signalé par un symbole clignotant \cline{L} . (Description des codes, \rightarrow \cline{D} 60)

■ E (alarme / avertissement):

Configurable (par ex. perte de l'écho, niveau dans la distance de sécurité) Signalé par un symbole permanent/clignotant \P . (Description des codes, $\rightarrow = 0.0$)

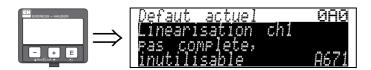

5.4.1 Messages d'erreur

Les messages d'erreur s'affichent en texte clair sur 4 lignes avec un code erreur. Les codes erreur sont décrits, $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 60$.

- Dans le groupe de fonctions "**Diagnostic**" **(0A)**, l'erreur actuelle ainsi que l'erreur précédente peuvent être affichées.
- S'il y a plusieurs erreurs simultanées, les touches + ou peuvent servir à se déplacer d'un message d'erreur à l'autre.
- L'erreur précédente peut être effacée dans le groupe de fonctions "**Diagnostic**" (**0A**), fonction "**Effacer dernier défaut**" (**0A2**).

5.5 Communication HART

Outre la configuration sur site, vous pouvez également paramétrer l'appareil de mesure via le protocole HART et interroger les valeurs mesurées. Il existe deux possibilités pour la configuration :

- Configuration par le terminal portable universel Field Communicator 375, 475.




Remarque!

Le Micropilot M peut également être configuré sur site avec les touches. Si la configuration a été verrouillée sur site avec les touches, il n'est pas possible d'entrer des paramètres via la communication.

5.5.1 Field Communicator 375, 475

Le terminal portable Field Communicator 375, 475 permet d'effectuer la configuration de toutes les fonctions de l'appareil sous forme de menus.

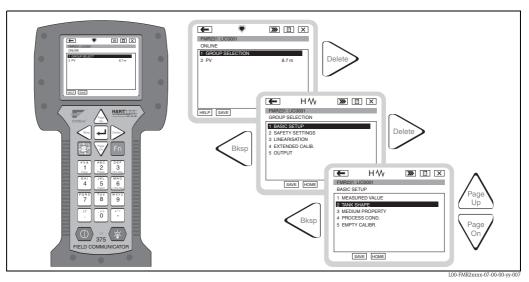

Configuration des menus avec Field Communicator 375



Remarque!

Pour plus d'informations sur le terminal portable, voir le manuel de mise en service correspondant qui se trouve dans la pochette de transport du Field Communicator 375, 475.

5.5.2 Logiciel d'exploitation Endress+Hauser

FieldCare est un outil Endress+Hauser d'asset management basé sur la technologie FDT. FieldCare vous permet de paramétrer tous les appareils Endress+Hauser ainsi que les appareils d'autres fabricants, qui supportent le standard FDT. Vous trouverez les exigences en matière de hardware et de software sur Internet : www.fr.endress.com \rightarrow Recherche texte : FieldCare \rightarrow FieldCare \rightarrow Caractéristiques techniques.


FieldCare supporte les fonctions suivantes :

- Configuration en ligne des capteurs
- Analyse des signaux grâce aux courbes enveloppes
- Linéarisation des cuves
- Chargement et sauvegarde des données (upload/download)
- Création d'une documentation du point de mesure


Possibilités de raccordement :

- HART via Commubox FXA195 et port USB d'un ordinateur
- Commubox FXA291 avec adaptateur ToF FXA291 (USB) via interface service


Mise en service par menus déroulants

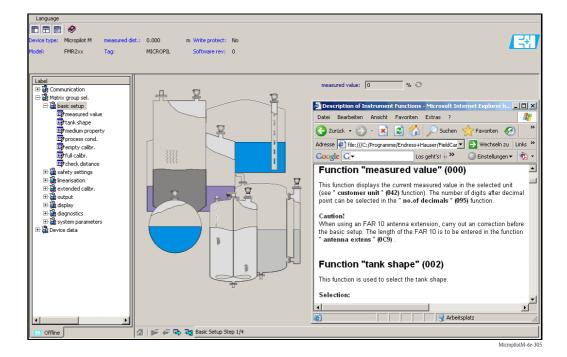

Analyse des signaux grâce aux courbes enveloppes

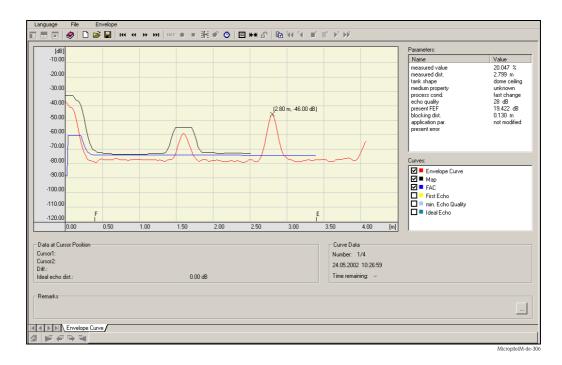

Linéarisation des cuves

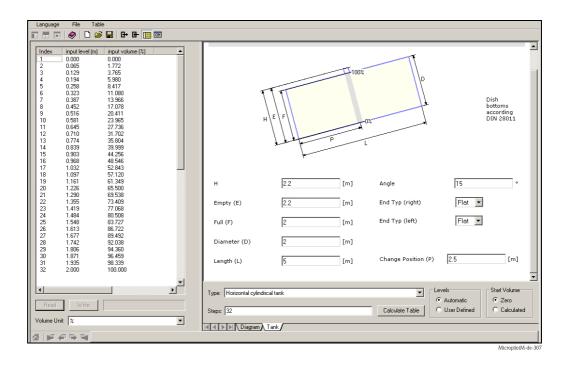

6 Mise en service

6.1 Contrôle de l'installation et du fonctionnement

Assurez-vous que les contrôles de montage et de raccordement ont été effectués avant de mettre votre point de mesure en service :


- Liste de vérification "Contrôle du montage", $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 20$.
- Liste de vérification "Contrôle du raccordement", $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 26$.

6.2 Mettre l'appareil sous tension

Lors de la première mise sous tension de l'appareil, les affichages suivants se succèdent toutes les 5 s : version de software, protocole de communication et sélection de la langue.

tension)



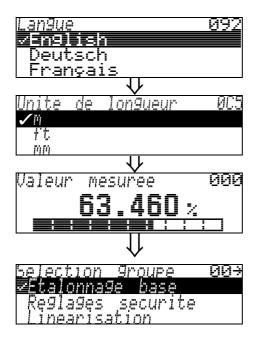

Choisissez la langue


(cet affichage n'apparaît que lors de la première mise sous tension) $\,$

Choisissez l'unité de base (cet affichage n'apparaît que lors de la première mise sous

La valeur mesurée actuelle s'affiche

Avec cette sélection, vous pouvez effectuer l'étalonnage de base

6.3 Etalonnage de base

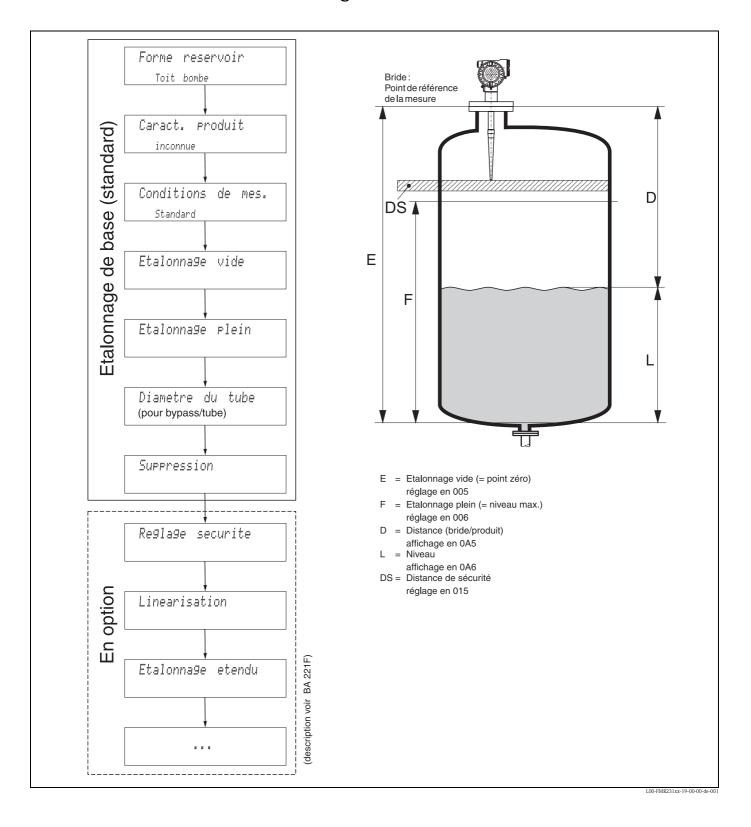



Attention!

Dans la plupart des applications, l'étalonnage de base est suffisant pour la mise en service. Pour des mesures complexes, d'autres réglages peuvent être nécessaires pour permettre à l'utilisateur d'optimiser le Micropilot selon ses exigences spécifiques. Les fonctions disponibles sont décrites en détail dans le manuel BA00221F/14/FR.

Lors de la configuration des fonctions dans "**Etalonnage base**" **(00)**, respectez les conseils suivants :

- Sélectionnez les fonctions selon la procédure décrite \rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 27.
- Certaines fonctions ne peuvent être configurées qu'en fonction du paramétrage de l'appareil. Par exemple, le diamètre du tube de mesure ne peut être entré que si, dans la fonction "Forme réservoir" (002), l'option "Tube de mesure" a été sélectionnée auparavant.
- Pour certaines fonctions (par ex. Lancer une suppression des échos parasites (052)), une question de sécurité (Lancer mapping (053)) s'affiche après la validation de la plage de suppression. Avec + ou -, sélectionnez "OUI" et validez avec □. La fonction est maintenant exécutée.
- Si pendant un certain temps (à régler) (→ groupe de fonctions "Affichage" (09)), aucune donnée n'est entrée, un retour automatique à la valeur mesurée s'effectue.



Remarque!

- Pendant la saisie des données, l'appareil continue à mesurer, autrement dit la valeur mesurée est disponible sur la sortie signal.
- Si la représentation de la courbe enveloppe est active sur l'affichage, l'actualisation de la valeur mesurée se fait dans un temps de cycle plus lent. Il est recommandé de quitter la représentation de la courbe enveloppe après l'optimisation.
- En cas de coupure de courant, toutes les valeurs réglées et paramétrées sont sauvegardées dans l'EEPROM.
- Vous trouverez une description détaillée de toutes les fonctions ainsi qu'un aperçu du menu de configuration dans le manuel "BA00221F Description des fonctions de l'appareil" sur le CD-ROM fourni avec l'appareil!
- Les valeurs par défaut de chaque paramètre sont indiquées en gras.


6.4 Etalonnage de base avec l'afficheur de l'appareil

Fonction "Valeur mesurée" (000)




Cette fonction permet l'affichage de la valeur mesurée actuelle dans l'unité choisie (voir la fonction "Unité utilisateur" (042)). Le nombre de décimales est configuré dans la fonction "Décimales" (095).

6.4.1 Groupe de fonctions "Etalonnage base" (00)

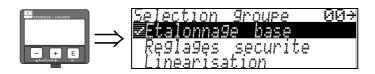


Fonction "Forme réservoir" (002)

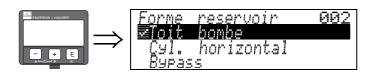

Cette fonction permet de sélectionner la forme de la cuve.

Sélection:


- Toit bombé
- Cyl. horizontal
- Bypass
- Tube de mesure
- Toit plat
- Sphérique

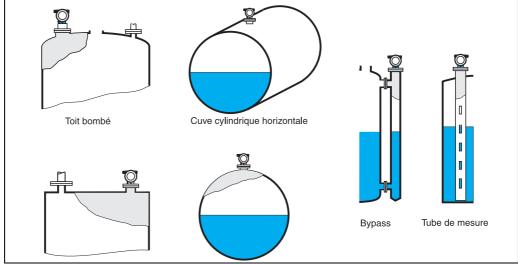

L00-FMR2xxxx-14-00-06-de-007

42

Fonction "Caract. produit" (003)

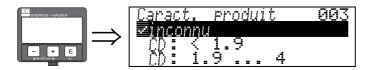

Cette fonction permet de sélectionner le coefficient diélectrique du produit.

Sélection:

■ Inconnu

■ CD: < 1.9

■ CD: 1.9 ... 4

■ CD:4...10

■ CD: > 10

Classe de produit	Coefficient diélectrique (&r)	Exemples		
Α	A 1,41,9 Liquides non conducteurs, par ex. gaz liquides ¹⁾			
В	1,94	1,94 Liquides non conducteurs, par ex. benzène, pétrole, toluène		
С	C 410 Par ex. acides concentrés, solvants organiques, esters, analine, alcool, acétone			
D	> 10	Liquides conducteurs, solutions aqueuses, acides et bases dilués		

Traiter l'ammoniac NH3 comme un produit de la classe A, c'est-à-dire toujours utiliser un tube de mesure avec un FMR230.

Fonction "Conditions de mes." (004)



Cette fonction permet de sélectionner les conditions de mesure.


Sélection:

- Standard
- Surface calme
- Surface agitée
- Agitateur
- Variation rapide
- Test: pas filtre


Standard	Surface calme	Surface agitée	
Pour toutes les applications qui ne correspondent à aucun des groupes suivants.	Cuves de stockage remplies avec tube plongeur ou par le fond	Cuves de stockage ou cuves tampons avec surface agitée due à un remplissage libre ou à des buses mélangeuses	
Les filtres et le temps d'intégration sont réglés sur des valeurs moyennes.	Les filtres et le temps d'intégration sont réglés sur des valeurs élevées. → valeur mesurée stable → mesure précise → temps de réaction plus lent	Filtres spéciaux pour stabilisation du signal d'entrée. → valeur mesurée stabilisée → temps de réaction intermédiaire	

Agitateur	Variation rapide	Test: pas filtre	
Surface agitée (éventuellement avec formation de tourbillon) par des agitateurs	Changement de niveau rapide, notamment dans de petites cuves	Tous les filtres peuvent être déconnectés pour des besoins de maintenance ou de diagnostic.	
Des filtres spéciaux pour stabiliser le signal d'entrée sont réglés sur des valeurs élevées. valeur mesurée stabilisée temps de réaction intermédiaire minimisation des effets des pales de l'agitateur.	Les filtres sont réglés sur des valeurs faibles. Le temps d'intégration est réglé sur 0. → temps de réaction rapide → évtl. valeur mesurée instable	Les filtres sont tous inactifs.	

Fonction "Etalonnage vide" (005)

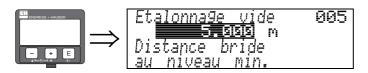

Cette fonction permet d'entrer la distance entre la bride (point de référence de la mesure) et le niveau minimal (=point zéro).

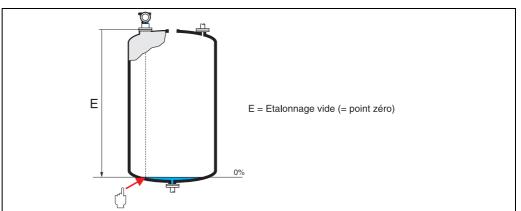

L00-FMR2xxxx-14-00-06-de-0


Attention!

Dans le cas de fonds bombés ou de trémies coniques, le point zéro ne doit pas être plus bas que le point auquel le faisceau radar entre en contact avec le fond de la cuve.

Fonction "Etalonnage plein" (006)



En principe, il est possible d'effectuer des mesures jusqu'à l'antenne, cependant pour cause de corrosion et de formation de dépôt, il est conseillé d'avoir le niveau max. au moins à 50 mm (1.97 in) de l'antenne. Cette fonction permet d'entrer la distance entre le niveau minimal et le niveau maximal (=niveau max.).

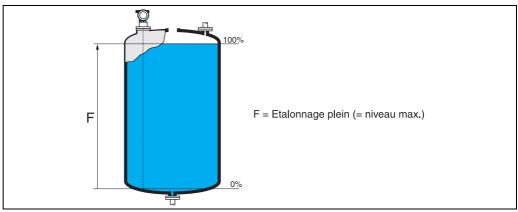


L00-FMR2xxxx-14-00-06-de-




Remarque!

Si dans la fonction "Forme réservoir" (002), vous avez sélectionné Bypass ou Tube de mesure, il faut ensuite entrer le diamètre du tube.

Fonction "Diamètre du tube" (007)

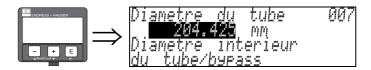


Cette fonction permet d'entrer le diamètre du tube de mesure ou du bypass.

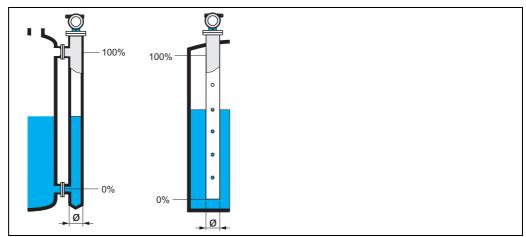

L00-FMR2xxxx-14-00-00-de-01

Les micro-ondes se propagent plus lentement dans les tubes qu'à l'air libre. Cet effet dépend du diamètre intérieur du tube et est automatiquement pris en compte par le Micropilot. Il n'est nécessaire d'entrer le diamètre du tube que pour des applications en bypass ou tube de mesure. Le diamètre du tube doit correspondre au diamètre de l'antenne.


Fonction "Distance/valeur mesurée" (008)

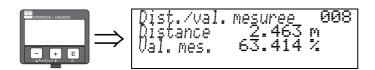

La **distance** mesurée du point de référence à la surface du produit et le **niveau** calculé à l'aide de l'étalonnage vide sont à nouveau affichés. Il faut vérifier si les valeurs du niveau effectif et de la distance effective concordent. Les cas suivants peuvent se présenter :

- Distance exacte niveau exact \rightarrow continuer avec la fonction suivante "**Vérifier distance**" (051).
- Distance exacte niveau faux → vérifier "**Etalonnage vide**" (005)
- Distance fausse niveau faux \rightarrow continuer avec la fonction suivante "vérifier distance" (051).


Fonction "Vérifier distance" (051)

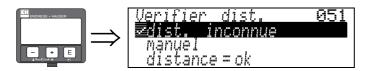

Cette fonction permet d'activer la suppression des échos parasites. Il faut comparer la distance mesurée avec la distance effective jusqu'à la surface du produit. Les différentes possibilités sont :

Sélection:

- Distance = ok
- Distance trop petite
- Distance trop grande
- Distance inconnue
- Manuel

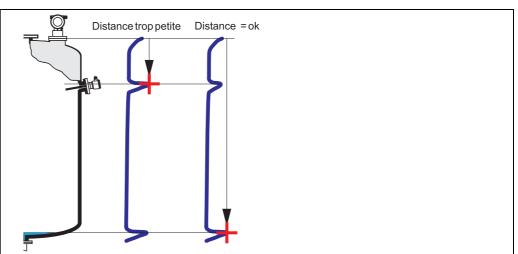

L00_FMR2xxxxx-14-00-06-de-01

Distance = ok

- Une suppression est effectuée jusqu'à l'écho mesuré
- La zone à supprimer est proposée dans la fonction "Plage suppression" (052)

Dans ce cas, il est judicieux d'effectuer une suppression.

Distance trop petite

- Un écho parasite est évalué
- Une suppression est effectuée en incluant l'écho mesuré
- La zone à supprimer est proposée dans la fonction "Plage suppression" (052)

Distance trop grande

- Ce défaut ne peut pas être supprimé par une suppression des échos parasites
- Vérifier les paramètres de l'application (002), (003), (004) et "Etalonnage vide" (005)

Distance inconnue

La suppression ne peut pas être effectuée si la distance effective n'est pas connue.

Manue

Il est également possible d'effectuer une suppression en saisissant manuellement la zone à supprimer dans la fonction "**Plage suppression**" (052).



Attention !


La zone de suppression doit s'arrêter à 0.5 m (1.6 ft) de l'écho du niveau effectif. Si la cuve est vide, saisir la valeur E-0.5 m (1.6 ft) au lieu de la valeur E. Une suppression déjà existante est écrasée jusqu'à la distance déterminée dans "**Plage suppression**" (**052**), au-delà de cette distance, elle est conservée.

Fonction "Plage suppression" (052)



Cette fonction permet d'afficher la zone de suppression proposée. Le point de référence étant toujours le point de référence de la mesure (\rightarrow $\stackrel{\triangle}{=}$ 40). Cette valeur peut être configurée par l'utilisateur. Pour une suppression manuelle, la valeur proposée par défaut est 0 m.

Fonction "Lancer mapping" (053)

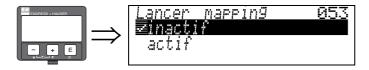

Cette fonction permet d'effectuer la suppression des échos parasites jusqu'à la distance saisie dans "**Plage suppression**" (052).

Sélection:


- inactif \rightarrow pas de suppression
- actif → la suppression est lancée

Pendant la suppression, l'afficheur indique le message "Mapping actif".

Attention !


Aucune suppression ne sera effectuée tant que l'appareil est en état d'alarme.

Fonction "Distance/valeur mesurée" (008)

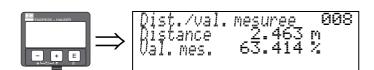

La **distance** mesurée du point de référence à la surface du produit et le **niveau** calculé à l'aide de l'étalonnage vide sont à nouveau affichés. Il faut vérifier si les valeurs du niveau effectif et de la distance effective concordent. Les cas suivants peuvent se présenter :

- Distance exacte niveau exact → continuer avec la fonction suivante "**Vérifier distance**" (051).
- Distance exacte niveau faux → vérifier "**Etalonnage vide**" (005)
- Distance fausse niveau faux \rightarrow continuer avec la fonction suivante "vérifier distance" (051).

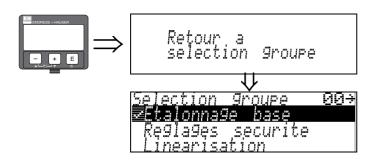


S'affiche après 3 s

48

6.4.2 Courbe enveloppe avec l'afficheur de l'appareil

Après l'étalonnage de base, il est recommandé d'évaluer la mesure à l'aide de la courbe enveloppe (groupe de fonctions "Courbe enveloppe" (OE)).

Fonction "Config. courbe" (0E1)

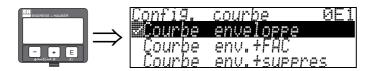


C'est ici que sont sélectionnées les informations à afficher :

- courbe enveloppe
- courbe écho + FAC (FAC voir BA00221F)
- courbe enveloppe + suppression (= la suppression des échos parasites est également affichée)

Fonction "Lire courbe" (0E2)

Cette fonction définit si la courbe enveloppe doit être lue comme

- courbe unique
 - ou
- cyclique

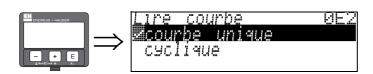




Remarque!

- Si la représentation cyclique de la courbe enveloppe est active sur l'affichage, l'actualisation de la valeur mesurée se fait dans un temps de cycle plus lent. Il est recommandé de quitter la représentation de la courbe enveloppe après l'optimisation.
- En cas d'échos de niveau très faibles ou d'échos parasites forts, l'**alignement** du Micropilot peut contribuer à l'optimisation de la mesure (amplification de l'écho utile / affaiblissement de l'écho parasite) (voir "Alignement du Micropilot", → 🗎 64).

Fonction "Courbe enveloppe" (0E3)


Cette fonction permet d'afficher la courbe enveloppe à partir de laquelle il est possible d'obtenir les informations suivantes :

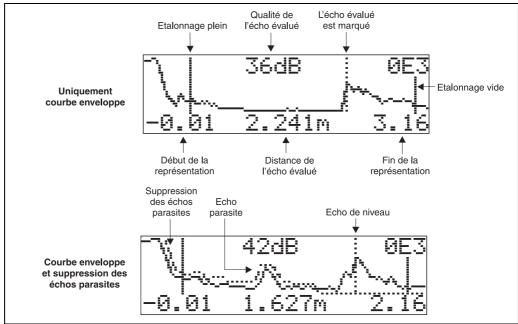

L00-FMU4xxxx-07-00-00-de-003

Navigation dans la représentation des courbes enveloppes

Le mode de navigation permet de mettre la courbe enveloppe à l'échelle horizontalement et verticalement et de la déplacer vers la droite ou vers la gauche. Un symbole dans le coin supérieur droit de l'afficheur indique que le mode de navigation est activé.

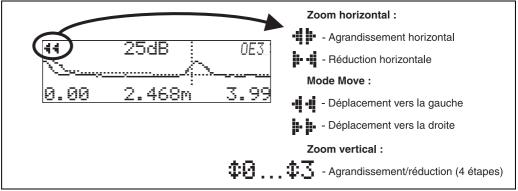


L00-FMxxXXXX-07-00-00-de-004

Mode Zoom horizontal

Appuyer sur → ou → pour activer le mode de navigation et accéder au mode zoom horizontal. Les symboles → ou → d's'affichent. Les options suivantes sont maintenant disponibles :

- + augmente l'échelle horizontale.
- ☐ diminue l'échelle horizontale.

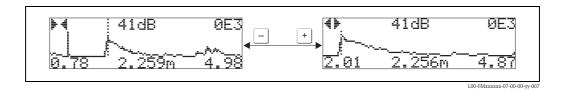


50 Endress+Hauser

Mode Move

Appuyer sur $\[\]$ pour accéder au mode Move. Les symboles $\[\]$ ou $\[\]$ $\[\]$ s'affichent. Les options suivantes sont maintenant disponibles :

- + déplace la courbe vers la droite.
- _ déplace la courbe vers la gauche.

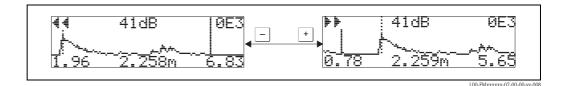


Mode Zoom vertical

Appuyer à nouveau sur 🗉 pour accéder au mode Zoom vertical. Le symbole 🐮 s'affiche.

- + augmente l'échelle verticale.
- _ diminue l'échelle verticale.


Le symbole affiché indique le facteur de zoom actuel ($\mbox{$\dot{\phi}$}$ à $\mbox{$\dot{\phi}$}$ à $\mbox{$\dot{\phi}$}$).

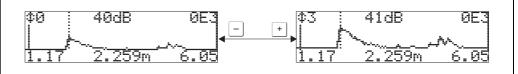

100 PM------ 07 00 00 --- 000

Quitter le mode de navigation

- Appuyez sur 🗉 pour basculer entre les différents modes de navigation.
- Appuyez simultanément sur + et pour quitter le mode de navigation. Les agrandissements et déplacements réglés sont conservés. Le Micropilot n'utilisera l'affichage standard que lorsque la fonction "Lire courbe" (0E2) sera activée.

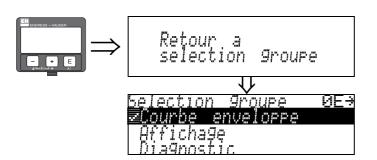

S'affiche après 3 s

6.5 Etalonnage de base avec le logiciel d'exploitation Endress+Hauser


Pour effectuer l'étalonnage de base avec le logiciel de configuration :

- Lancez le logiciel de configuration sur le PC et établissez la connexion.
- Sélectionnez le groupe de fonctions "**Etalonnage base**" dans la fenêtre de navigation.

La représentation suivante s'affiche sur l'écran :

Configuration de base - étape 1/4:

■ Valeur mesurée

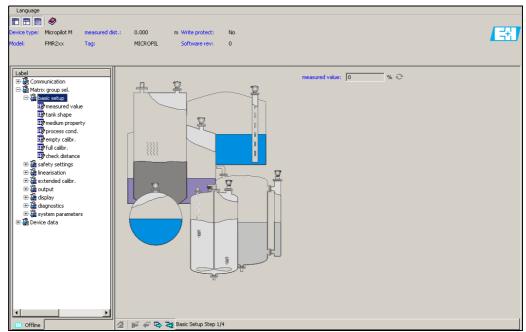

MicropilotM-de-301

■ Le bouton "Suivant" permet de passer à l'écran suivant :




Remarque!

Validez chaque paramètre modifié avec la touche ENTREE!

Configuration de base - étape 2/4 :


- Saisie des paramètres de l'application :
 - Forme réservoir
 - Caract. produit
 - Conditions de mes.

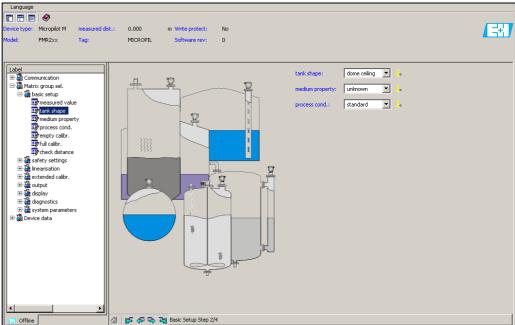

Configuration de base - étape 3/4 :


Si, dans la fonction "Forme réservoir", vous sélectionnez "Toit bombé", "Cyl. horizontal", "...", la vue suivante s'affiche:

- Etalonnage vide
- Etalonnage plein

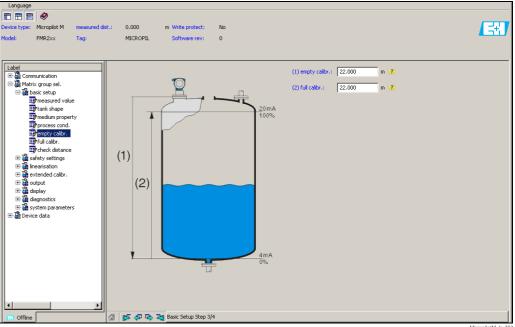


Configuration de base - étape 4/4 :

- La suppression des échos parasites se fait lors de cette étape
- La distance mesurée et la valeur actuelle sont toujours affichées dans l'en-tête

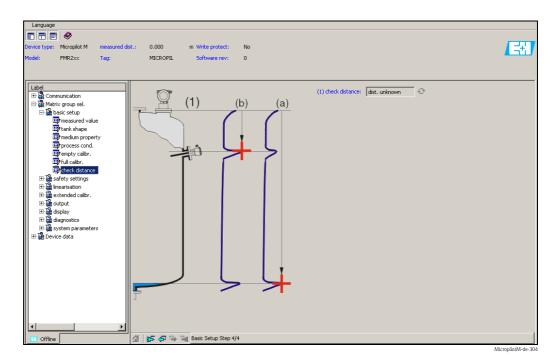

6.5.1 Analyse des signaux grâce aux courbes enveloppes

Après l'étalonnage de base, il est recommandé d'évaluer la mesure à l'aide de la courbe enveloppe.

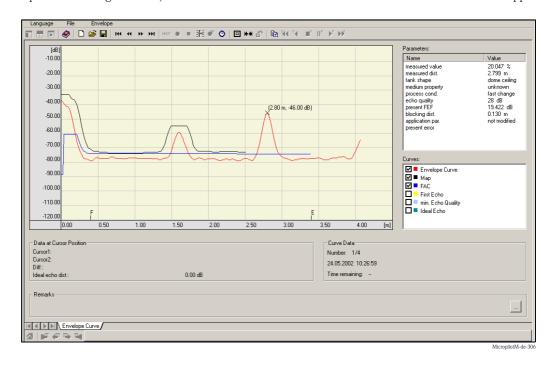



Remarque!

En cas d'échos de niveau très faibles ou d'échos parasites forts, l'**alignement** du Micropilot peut contribuer à l'optimisation de la mesure (amplification de l'écho utile / affaiblissement de l'écho parasite).

6.5.2 Applications spécifiques à l'utilisateur (configuration)

Vous trouverez une description détaillée des groupes de fonctions, des fonctions et des paramètres dans la documentation BA00221F "Description des fonctions de l'appareil" sur le CD-ROM livré avec l'appareil.

7 Maintenance

Il n'est en principe pas nécessaire d'effectuer des travaux de maintenance particuliers pour le transmetteur de niveau.

Nettoyage extérieur

Il faut veiller à ce que le produit de lavage utilisé pour le nettoyage extérieur n'attaque pas la surface du boîtier et les joints.

Joints

Les joints du capteur doivent être remplacés régulièrement, notamment s'il s'agit de joints profilés (version aseptique)! La durée entre deux remplacements dépend de la fréquence de nettoyage et de la température du produit de nettoyage.

Réparation

Le concept de réparation Endress+Hauser tient compte du fait que les appareils de mesure sont construits de façon modulaire et que les réparations peuvent être effectuées par le client ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 66$, "Pièces de rechange"). Pour plus de renseignements sur le SAV et les pièces de rechange, veuillez vous adresser au SAV Endress+Hauser.

Réparation des appareils certifiés Ex

Lors de réparations d'appareils certifiés Ex, il faut tenir compte de ce qui suit :

- Seul du personnel spécialisé ou le SAV Endress+Hauser est autorisé à effectuer des réparations sur les appareils certifiés Ex.
- Il faut obligatoirement respecter les normes et les directives nationales en vigueur, ainsi que les Conseils de sécurité (XA) et les certificats.
- Seules des pièces de rechange provenant d'Endress+Hauser doivent être utilisées.
- Lors de la commande de pièces de rechange, il faut respecter la désignation de l'appareil sur la plaque signalétique. Les pièces ne doivent être remplacées que par des pièces semblables.
- Les réparations doivent être effectuées en tenant compte des instructions. Après une réparation, il faut exécuter l'essai individuel prescrit pour l'appareil.
- Seul le SAV Endress+Hauser est autorisé à réaliser la transformation d'un appareil certifié en une autre version certifiée.
- Chaque réparation ou transformation doit être documentée.

Remplacement

Après le remplacement d'un Micropilot M complet ou du module électronique, les paramètres peuvent à nouveau être chargés sur l'appareil grâce à l'interface de communication (download). Il est néanmoins impératif que les données aient été préalablement chargées (upload) sur le PC à l'aide de FieldCare.

Les mesures peuvent reprendre sans nouvel étalonnage.

- Si nécessaire, activer la linéarisation (voir BA00221F sur le CD-ROM livré avec l'appareil)
- Si nécessaire, nouvelle suppression des échos parasites (voir Etalonnage de base)


Après le remplacement du module d'antenne ou de l'électronique, il est nécessaire de procéder à un nouvel étalonnage. La procédure d'étalonnage est décrite dans les instructions de réparation.

8 Accessoires

Il existe différents accessoires pour le Micropilot M qui peuvent être commandés séparément auprès d'Endress+Hauser.

8.1 Capot de protection

Il existe un capot de protection contre les intempéries en acier fin (réf. 543199-0001). L'ensemble comprend le capot de protection et un collier de serrage.

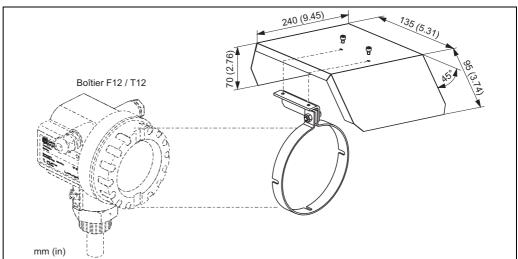

L00-FMR2xxxx-00-00-06-de-001

8.2 Commubox FXA195 HART

Pour communication HART avec FieldCare via l'interface USB. Pour plus de détails, voir TI00404F/00/EN.

8.3 Commubox FXA291

La Commubox FXA291 permet de raccorder les appareils de terrain Endress+Hauser avec interface CDI (= Endress+Hauser Common Data Interface) au port USB d'un PC ou d'un laptop. Pour plus de détails, voir TI00405C/14/FR.




Remarque!

Pour l'appareil, vous avez besoin par ailleurs de l'accessoire "Adaptateur ToF FXA291".

8.4 Adaptateur ToF FXA291

L'adaptateur ToF FXA291 permet de raccorder la Commubox FXA291 via le port USB d'un PC ou d'un laptop, à l'appareil. Pour plus de détails, voir KA00271F/00/A2.

8.5 Afficheur séparé FHX40

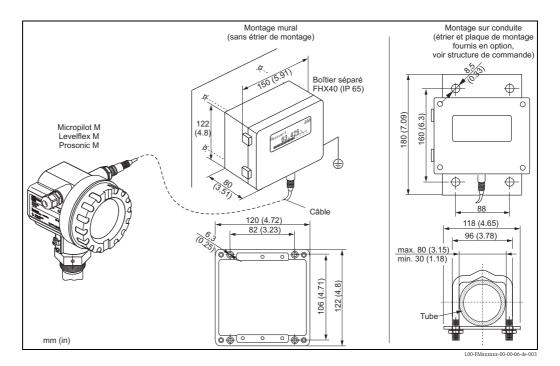

Caractéristiques techniques (câble et boîtier) et structure de commande


our actorio ad actorio ad actorio de actorio de actorio de communicación de actorio ac				
Longueur de câble	20 m (66 ft) (longueur fixe avec connecteurs)			
Gamme de température	-30 °C+70 °C (-22 °F+158 °F)			
Protection	IP65/67 (boîtier) ; IP68 (câble) selon IEC60529			
Matériaux	Boîtier : AlSi12 ; presse-étoupe : laiton nickelé			
Dimensions [mm (in)]	122x150x80 (4.8x5.91x3.15) / HxLxP			

010	Ag	rém	ément				
	Α	Zon	Zone non Ex				
	2	ATE	EX II 2G Ex ia IIC T6				
	3	ATE	EX II 2	Ex ia IIIC T80°C			
	G	IEC	Ex Zo	e1 Ex ia IIC T6/T5			
	S	FM	IS Cl.	Div.1 Gr. A-D, Zone 0			
	U	CSA	A IS C	I Div.1 Gr. A-D, Zone 0			
	N	CSA	A Gene	al Purpose			
	K	TIIS	Ex ia	IC T6			
	С	NEI	PSI Ex	a IIC T6/T5			
	Y	Vers	sion sp	ciale, n° TSP à spécifier			
020		Câble					
		1	20 m	pour HART			
		5	20 m	pour PROFIBUS PA/FOUNDATION Fieldbus			
		9	Version spéciale, n° TSP à spécifier				
030			Equ	pement complémentaire			
			Α	ersion de base			
			В	Etrier de montage pour tube 1"/2"			
			Y Version spéciale, n° TSP à spécifier				
995				1arquage			
				Repérage (TAG), voir spécifications additionnelles			
FHX40 -				Référence complète			

Pour raccorder l'afficheur séparé FHX40, utilisez le câble adapté à la variante de communication de votre appareil.

9 Suppression des défauts

9.1 Analyse des défauts

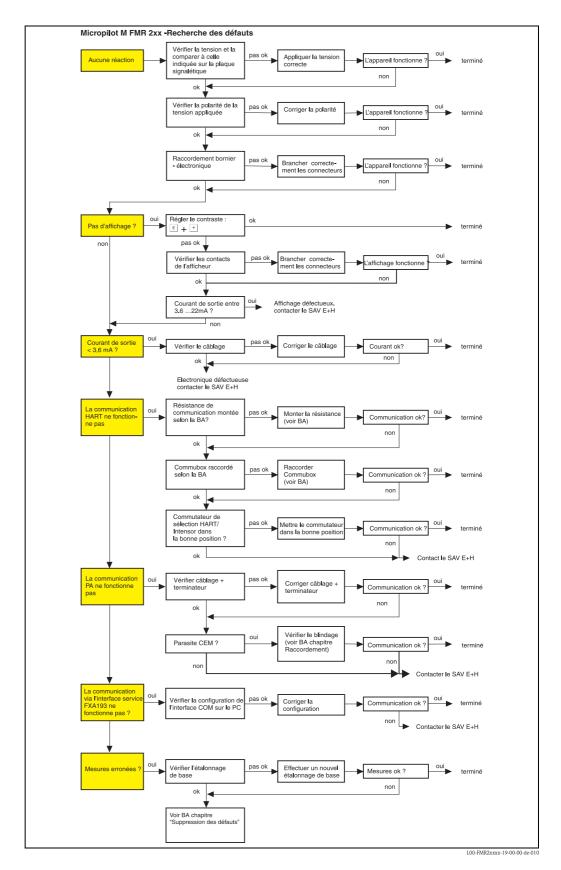

9.2 Messages d'erreur système

Code	Description du défaut	Cause	Remède	
A102	Erreur générale	Appareil mis hors tension avant la sauvegarde des données Problème CEM EEPROM défectueuse	Remise à zéro Eviter problème CEM Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
W103	Initialisation - patienter	Sauvegarde EEPROM pas terminée	Patienter quelques secondes. Si l'erreur persiste, changer l'électronique	
A106	Download en marche - patienter	Download en marche	Patienter, le message disparaît après le chargement	
A110	Erreur générale	Appareil mis hors tension avant la sauvegarde des données Problème CEM EEPROM défectueuse	Remise à zéro Eviter problème CEM Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A111	Défaut électronique	Défaut RAM	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A113	Défaut électronique	Défaut RAM	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A114	Défaut électronique	EEPROM défectueuse	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A115	Défaut électronique	Défaut général hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A116	Erreur download Recommencer le download	Total de contrôle des données mémorisées incorrect	Recommencer le download	
A121	Défaut électronique	Pas d'étalonnage usine EEPROM effacée	Contacter le SAV Endress+Hauser	
W153	Initialisation – patienter	Initialisation de l'électronique	Patienter quelques secondes. Si l'erreur persiste, éteindre et rallumer l'appareil.	
A155	Défaut électronique	Défaut hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A160	Erreur générale	Appareil mis hors tension avant la sauvegarde des données Problème CEM EEPROM défectueuse	Remise à zéro Eviter problème CEM Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A164	Défaut électronique	Défaut hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A171	Défaut électronique	Défaut hardware	Remise à zéro Si l'alarme persiste après la remise à zéro, changer l'électronique	
A231	Défaut capteur Vérification du raccordement	Défaut module HF ou électronique	Changer le module HF ou l'électronique	
W511	Pas d'étalonnage usine	Etalonnage usine effacé	Effectuer un étalonnage usine	
A512	Enregistrement suppression – patienter			
A601	Linéarisation – courbe pas monotone	n – courbe pas Linéarisation pas monotone croissante Corriger le tableau		
W611	Nombre de points de linéarisation < 2	Nombre de coordonnées de linéarisation < 2	Saisir correctement le tableau	

Code	Description du défaut	Description du défaut Cause		
W621	Simulation activée	Mode simulation activé	Arrêter le mode simulation	
E641	Perte d'écho Vérifier l'étalonnage			
E651	Distance de sécurité atteinte Risque de débordement	Niveau dans la distance de sécurité	Le défaut disparaît lorsque le niveau quitte la distance de sécurité. Effectuer éventuellement une remise à zéro	
E671	Linéarisation incomplète, inutilisable	Tableau de linéarisation dans mode édition	Activer le tableau de linéarisation	
W681	Courant en dehors de la gamme	Le courant est en dehors de la gamme valable 3,8 mA 20,5 mA	Effectuer un étalonnage de base Vérifier la linéarisation	

9.3 Défaut d'application


Défaut	Sortie	Cause possible		Suppression
Avertissement ou alarme	selon la configuration	voir tableau Messages d'erreur (→ 🖹 60)		1. voir tableau Messages d'erreur $(\rightarrow \stackrel{\text{\tiny le}}{\Rightarrow} 60)$
Valeur mesurée (000) incorrecte	F m/ft 100% (800) ### attendu effectif	Distance mesurée (008) correcte ?	Oui →	 Vérifier l'étalonnage vide (005) et l'étalonnage plein (006). Vérifier la linéarisation :
	E m/ft 0% t → L00-FMR2xxxx-19-00-00-de-19	Non ↓ Mesure dans un bypass ou un tube de mesure ?	Oui →	Dans Forme réservoir (002), bypass ou tube de mesure sélectionné? Diamètre (007) correct?
		Non ↓	J	
		"Correction niveau" (057) activée ?	Oui →	1. Correction niveau (057) correctement configurée ?
		Non ↓	J	
		Détection éventuelle d'un écho parasite	Oui →	Effectuer une suppression des échos parasites →Etalonnage base
Pas de changement de la valeur mesurée lors du remplissage ou de la vidange	100% effectif attendu 0% t → L00-FMR2xxxx-19-00-00-de-014	Echos parasites provenant des éléments internes, du piquage ou de dépôts sur l'antenne		 Effectuer une suppression des échos parasites →Etalonnage base Le cas échéant nettoyer l'antenne Le cas échéant, choisir une meilleure position de montage (→

Défaut

élevés.

Sortie

En cas de surface agitée (par ex. remplissage, vidange, agitateur en marche), la valeur mesurée passe sporadiquement à des niveaux plus

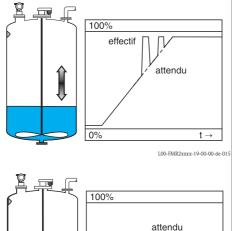

effectif

L00-FMR2xxxx-19-00-00-01


Cause possible

Signal affaibli par une surface agitée échos parasites temporairement plus forts

Suppression

- 1. Effectuer une suppression des échos parasites
 - → Etalonnage base
- 2. Régler les conditions de mes. (004) sur "Surface agitée" ou "Agitateur"
- 3. Augmenter le temps d'intégration
- 4. Optimiser l'alignement ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 64$)
- 5. Le cas échéant, choisir une meilleure position de montage et/ ou une plus grosse antenne $(\rightarrow 14)$

Lors du remplissage / de la vidange, la valeur mesurée chute

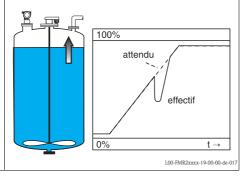


Echos multiples



- Vérifier "Forme réservoir" (002), par ex. "toit bombé" ou "cyl. horizontal"
 - 2. Pas d'évaluation d'échos dans la distance de blocage (059) → ajuster éventuellement la valeur
 - 3. Si possible, ne pas monter l'appareil au milieu ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 14$)
 - Utiliser éventuellement un tube de mesure

E641 (perte de l'écho)

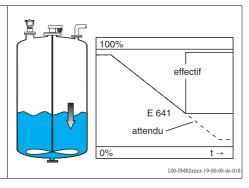

Dynamique de l'écho trop faible.

Causes possibles:

- Surface agitée à cause du remplissage/de la vidange
- Agitateur en marche
- Mousse

Oui \rightarrow 1. Vérifier les paramètres de

- l'application (002), (003) et (004)
- 2. Optimiser l'alignement ($\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 64$)
- 3. Le cas échéant, choisir une meilleure position de montage et/ ou une plus grosse antenne $(\rightarrow 14)$

E641 (perte de l'écho) après mise en route de la tension d'alimentation

Si l'appareil est configuré sur MAINTIEN lors de la perte de l'écho, une valeur/un courant quelconque est réglé à la sortie.

Niveau de bruit trop élevé pendant la phase d'initialisation.

Valider l'étalonnage vide (005).

Attention!

Avant de valider, aller dans le mode édition avec + ou -.

9.4 Alignement du Micropilot

Un repère pour l'alignement se trouve sur la bride ou raccord du Micropilot. Lors de l'installation, il doit être placé comme suit $(\rightarrow \stackrel{\triangleright}{=} 10)$:

- pour les cuves : vers la paroi de la cuve
- pour les tubes de mesure : vers l'axe des lumières
- pour les bypass : perpendiculaire aux raccords de la cuve

La qualité de l'écho permet de déterminer, après la mise en service du Micropilot, si le signal de mesure est suffisant. Si nécessaire, la qualité peut être optimisée ultérieurement. Inversement, elle peut être utilisée pour minimiser un écho parasite en optimisant l'alignement. L'avantage est, dans ce cas, que la suppression d'échos se fera avec une amplitude moindre, ce qui entraîne une augmentation de l'intensité du signal de mesure.


Procédez de la façon suivante :




Danger !

Risque de blessure lors du réalignement du Micropilot! Avant de dévisser ou desserrer le raccord process, assurez-vous que la cuve n'est pas sous pression et qu'elle ne contient pas de substances dangereuses.


- 1. L'idéal est de vider la cuve de telle façon que le fond soit encore recouvert. L'alignement peut également se faire lorsque la cuve est vide.
- L'optimisation est effectuée à l'aide de l'affichage de la courbe enveloppe sur l'afficheur ou FieldCare.
- 3. Dévisser la bride ou desserrer le raccord d'un demi tour.
- 4. Tourner la bride d'un trou ou visser le raccord d'un huitième de tour. Noter la qualité de l'écho.
- 5. Continuer à tourner jusqu'à 360°.
- 6. Alignement optimal:

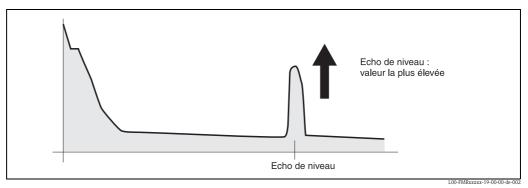


Cuve en partie pleine, pas d'écho parasite

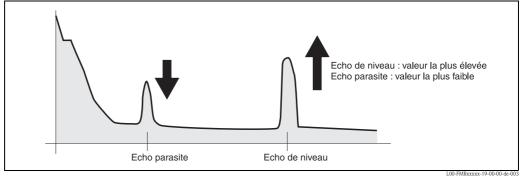

Cuve en partie pleine, présence d'un écho parasite

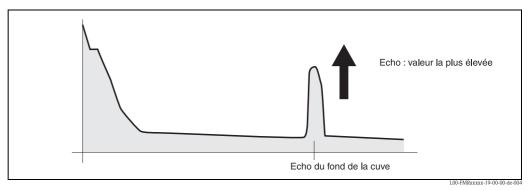

Cuve vide, pas d'écho parasite

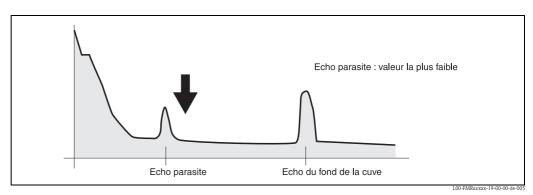

Cuve vide, présence d'un écho parasite

- 7. Fixer la bride ou le raccord dans cette position. Si nécessaire, changer le joint.
- 8. Effectuer une suppression des échos parasites, $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 47$.


9.5 Pièces de rechange

Pour connaître les pièces de rechange disponibles pour votre appareil de mesure, consultez notre site Internet "www.endress.com". Procédez de la façon suivante :

- 1. Connectez-vous au site "www.endress.com" et choisissez votre pays.
- 2. Cliquez sur "Instrumentation".



 Entrez le nom de l'appareil dans le champ "Recherche par produit". Instrumentation

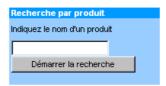

- 4. Sélectionnez l'appareil.
- Cliquez sur l'onglet "Accessoires/Pièces de rechange".



6. Sélectionnez les pièces de rechange (vous pouvez également utiliser la vue éclatée sur la droite de l'écran).

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, veuillez indiquer le numéro de série mentionné sur la plaque signalétique. Des instructions de remplacement sont fournies avec les pièces de rechange si nécessaire.

9.6 Retour de matériel

Avant de retourner un transmetteur de niveau à Endress+Hauser pour réparation ou étalonnage, les mesures suivantes doivent être prises :

- Eliminez tous les dépôts de produit en veillant plus particulièrement aux rainures des joints et aux fentes dans lesquelles le produit peut former des dépôts. Ceci est très important lorsqu'il s'agit d'un produit dangereux pour la santé, par ex. inflammable, toxique, corrosif, cancérigène, etc.
- Joignez obligatoirement une "déclaration de décontamination" dûment complétée (copie de la "déclaration de décontamination" à la fin du présent manuel), faute de quoi Endress+Hauser ne pourra vérifier ou réparer l'appareil retourné.
- Si nécessaire, joignez les directives spéciales pour la manipulation, par ex. une fiche de données de sécurité selon EN91/155/CEE.

Indiquez:

- les propriétés chimiques et physiques du produit mesuré
- une description précise de l'application pour laquelle il a été utilisé
- une description du défaut survenu (indiquer le cas échéant le code erreur)
- la durée de service de l'appareil

9.7 Mise au rebut

Lors de la mise au rebut, il faut séparer les différents composants de l'appareil selon leurs matériaux.

9.8 Historique du software

Date	Version de software	Révision	Documentation
12.2000	01.01.00	Software d'origine Utilisable via : Tof Tool à partir de la version 1.5 Commuwin II (à partir de la version 2.05-3) HART Communicator DXR275 (à partir de OS 4.6) avec rév. 1, DD 1.	BA221F/14/fr/01.01
05.2002 03.2003	01.02.00 01.02.02	 Groupe de fonctions : Représentation de la courbe enveloppe Katakana (japonais) Zoom (uniquement HART) Suppression des échos parasites éditables Possibilité d'entrer directement la longueur de l'extension d'antenne FAR10 	BA221F/14/fr/03.03
		Utilisable via: Tof Tool à partir de la version 3.1 Commuwin II (à partir de la version 2.08-1 mise à jour C) HART Communicator DXR375 avec rév. 1, DD 1.	
01.2005	01.02.04	Fonction "Perte écho" améliorée	
03.2006	01.04.00	■ Fonction : Fenêtre détection	BA221F/14/fr/12.05
		Utilisable via : - ToF Tool à partir de la version 4.2 - FieldCare à partir de la version 2.02.00 - HART-Communicator DXR375 avec rév. 1, DD 1.	BA221F/14/FR/03.10

9.9 Adresses d'Endress+Hauser

Vous trouverez les différentes adresses d'Endress+Hauser sur notre site web : www.endress.com/worldwide. Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à votre agence Endress+Hauser.

10 Caractéristiques techniques

10.1 Caractéristiques techniques supplémentaires

10.1.1 Grandeurs d'entrée

Grandeur de mesure

La grandeur mesurée est la distance entre un point de référence et une surface réfléchissante (par ex. la surface du produit). Le niveau est calculé en fonction de l'étalonnage à vide. A partir du niveau, il est possible de calculer le volume ou la masse grâce à la linéarisation (32 points).

Fréquence de travail

■ Bande C

Il est possible d'installer jusqu'à 8 Micropilot M dans la même cuve, car les impulsions émises sont codées statistiquement.

Puissance d'émission

	Densité moyenne dans la direction du faisceau				
Distance	Gamme de mesure max. = 20 m (66 ft) / 44 m (131 ft)	Gamme de mesure = 70 m (230 ft)			
1 m (3.3 ft)	$< 12 \text{ nW/cm}^2$	< 64 nW/cm ²			
5 m (16 ft)	< 0,4 nW/cm ²	< 2,5 nW/cm ²			

10.1.2 Grandeurs de sortie

Signal de sortie

4...20 mA (inversible) avec protocole HART

Codage des signaux

MDF ±0.5 mA au-dessus du signal de courant

Vitesse de transmission des données 1200 Baud

Isolation galvanique

Oui (module E/S)

Signal de défaut

Les informations de défaut sont accessibles par les interfaces suivantes :

- Afficheur local:
 - symbole erreur (→ $\stackrel{\triangle}{=}$ 30)
 - affichage texte clair
- Sortie courant, possibilité de choisir le comportement en cas d'erreur (par ex. selon recommandation NAMUR NE43)
- Interface numérique

Linéarisation

La fonction de linéarisation du Micropilot M permet de convertir la valeur mesurée dans n'importe quelle unité de longueur ou de volume. Les tableaux de linéarisation pour calculer le volume dans les cuves cylindriques sont préprogrammés. Les autres tableaux pouvant contenir jusqu'à 32 couples de valeurs peuvent être entrés manuellement ou de façon semi-automatique.

10.1.3 Alimentation

Ondulation résiduelle HART

47...125 Hz: Uss = 200 mV (à 500 Ω)

Bruit HART

500 Hz...10 kHz : Ueff = 2,2 mV (à 500 Ω)

68

10.1.4 Précision de mesure

Conditions de référence

- Température = +20 °C ± 5 °C (+68 °F ± 41 °F)
- Pression = 1013 mbar abs. ± 20 mbar (15 psi ± 0.29 psi)
- Humidité de l'air = 65 % ±20 %
- Réflecteur idéal Pas de réflexions parasites importantes dans le faisceau d'émission.

Ecart de mesure

Les données typiques de la gamme de mesure sous les conditions de référence sont la linéarité, la reproductibilité et l'hystérésis :

- jusqu'à 10 m ±10 mm (33 ft ±0.39 in)
- à partir de 10 m $\pm 0,1$ % (33 ft $\pm 0,1$ %)

Résolution

Numérique / analogique en % 4...20 mA : 1 mm (0.04 in)/ 0,03 % de la gamme de mesure

Temps de réaction

Le temps de réaction dépend de la configuration (min. 1 s). C'est le temps nécessaire à l'appareil pour afficher la nouvelle valeur en cas de changements de niveau rapides.

Effet de la température ambiante

Les mesures sont effectuées selon EN 61298-3:

- Sortie numérique HART :
 - T_K moyen : 5 mm (0.2 in) /10 K, max. 15 mm (0.59 in) sur toute la gamme de température -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F).
- Sortie courant (erreur supplémentaire, par rapport à l'étendue de mesure de 16 mA) :
 - Point zéro (4 mA)

 T_K moyen : 0,03 %/10 K, max. 0,45 % sur toute la gamme de température -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F).

- Etendue de mesure (20 mA)

 T_K moyen : 0,09 %/10 K, max. 0,95 % sur toute la gamme de température -40 °C...+80 °C (-40 °F...+176 °F).

Effet de la phase gazeuse

Des pressions élevées réduisent la vitesse de propagation des signaux de mesure dans le gaz/la vapeur au-dessus du produit. Cet effet dépend du gaz/de la vapeur et est particulièrement important pour les basses températures. Il en résulte une erreur de mesure qui est d'autant plus grande que la distance entre le point zéro de l'appareil (bride) et la surface du produit est grande. Le tableau ci-dessous montre ces erreurs de mesure pour chaque gaz/vapeur typique (par rapport à la distance ; une valeur positive signifie qu'une distance trop grande est mesurée) :

Phase gazeuse	e Température		azeuse Température Pression						
	°C	°F	1 bar (14.5 psi)	10 bar (145 psi)	50 bar (725 psi)	100 bar (1450 psi)	160 ba (/2320 psi)		
Air	20	68	0,00 %	0,22 %	1,2 %	2,4 %	3,89 %		
Azote	200	392	-0,01 %	0,13 %	0,74 %	1,5 %	2,42 %		
	400	752	-0,02 %	0,08 %	0,52 %	1,1 %	1,70 %		
Hydrogène	20	68	-0,01 %	0,10 %	0,61 %	1,2 %	2,00 %		
	200	392	-0,02 %	0,05 %	0,37 %	0,76 %	1,23 %		
	400	752	-0,02 %	0,03 %	0,25 %	0,53 %	0,86 %		
Eau	100	212	0,20 %	-	-	-	-		
(vapeur saturée)	180	356	-	2,1 %	-	-	-		
	263	505,4	-	-	8,6 %	-	-		
	310	590	-	-	-	22 %	-		
	364	687,2	-	-	-	-	41,8 %		



Remarque!

Dans le cas d'une pression constante connue, il est possible de compenser cette erreur de mesure, par ex. par linéarisation.

10.1.5

Température ambiante	Température ambiante du transmetteur : -40 °C+80 °C (-40 °F+176 °F) ou -50 °C+80 °C (-58 °F+176 °F). A $T_u <$ -20 °C (-4 °F) et $T_u >$ +60 °C (140 °F), il se peut que la fonctionnalité de l'afficheur LCD soit réduite. Prévoir un capot de protection contre les intempéries si l'appareil est monté à l'extérieur avec exposition au soleil.
Température de stockage	-40 °C+80 °C (-40 °F+176 °F) ou -50 °C+80 °C (-58 °F+176 °F).
Classe climatique	DIN EN 60068-2-38 (contrôle Z/AD)
Résistance aux vibrations	DIN EN 60068-2-64 / IEC 68-52-64: ■ FMR230/231, FMR240/244/245 avec antenne 40 mm (1½"): 202000 Hz, 1(m/s²)²/Hz
Nettoyage de l'antenne	En fonction de l'application, des impuretés se déposent au niveau de l'antenne, qui peuvent éventuellement réduire l'émission et la réception des ondes radar. Le taux d'impureté, auquel

Conditions d'utilisation: environnement

En fonction de l'application, des impuretés se déposent au niveau de l'antenne, qui peuvent éventuellement réduire l'émission et la réception des ondes radar. Le taux d'impureté, auquel apparaît cette erreur, dépend d'une part du produit et d'autre part de l'indice de réflexion déterminé principalement par le coefficient diélectrique ϵr . Nous conseillons d'effectuer un nettoyage régulier (éventuellement raccord pour produit de lavage) si le produit a tendance à la formation d'impuretés ou de dépôts. Il faut absolument veiller à ne pas endommager l'antenne lors d'un nettoyage au jet d'eau ou d'un nettoyage mécanique, et contrôler la compatibilité chimique en cas d'utilisation d'un produit de nettoyage !

La température maximale admissible à la bride ne doit pas être dépassée.

Compatibilité électromagnétique (CEM)

- Compatibilité électromagnétique selon toutes les exigences pertinentes de la série EN61326 et de la recommandation NAMUR (NE21). Vous trouverez plus de détails dans la déclaration de conformité.
 - Déviation pendant les parasites < 0.5 % de l'étendue de mesure.
- Si seul le signal analogique est utilisé, un câble d'installation standard est suffisant, mais en cas de signal de communication superposé (HART/ Intensor), il faut utiliser un câble blindé.

10.1.6 Conditions d'utilisation : process

Gamme de température de process/ limites de pression de process

Remarque!

Cette gamme peut être réduite selon le raccord process sélectionné.

La pression nominale (PN), indiquée sur les brides, se rapporte à une température de référence de $20\,^{\circ}\text{C}$ (68 °F), pour les brides ASME $100\,^{\circ}\text{F}$. Respectez la dépendance pression-température. Les valeurs de pression admissibles à des températures élevées sont indiquées dans les normes suivantes :

■ EN1092-1: 2001 Tab.18

En ce qui concerne leur résistance à la température, les matériaux 1.4404 et 1.4435 sont identiques et sont groupés sous 13E0 dans EN 1092-1 Tab. 18. La composition chimique des deux matériaux peut être identique.

- ASME B16.5a -1998 Tab. 2-2.2 F316
- ASME B16.5a 1998 Tab. 2.3.8 N10276
- JIS B 2220

Type d'antenne		Raccord process	Température	Pression	Parties en contact avec le produit
A, B	PPS	_	-20 °C+120 °C (-4 °F+248 °F)	-1 bar16 bar (-14.5 psi232 psi)	316L, Viton, PPS
C, D	PTFE (conforme à FDA 21 CFR 177.1550 et USP <88> Class VI)	Raccord fileté PVDF	-40 °C+80 °C (-40 °F+176 °F)	-1 bar3 bar (-14.5 psi43.5 psi)	PVDF, PTFE
		Raccord fileté métallique	-40 °C+150 °C - (-40 °F+302 °F)	-1 bar40 bar (-14.5 psi580 psi)	316L, PTFE (conforme à FDA 21 CFR 177.1550 et USP <88> Class VI)
		Bride non plaquée			
		Bride plaquée 1)		-1 bar16 bar (-14.5 psi232 psi)	PTFE (conforme à FDA 21 CFR 177.1550 et USP <88> Class VI)
		Tri-clamp 2"		-1 bar16 bar (-14.5 psi232 psi)	316L, PTFE (conforme à FDA 21 CFR 177.1550 et USP <88> Class VI)
		Tri-Clamp 3"		-1 bar10 bar (-14.5 psi145 psi)	
		Raccord hygié- nique, raccord laitier		-1 bar25 bar (-14.5 psi362.5 psi)	
E, F	PTFE antistatique (TFM4220, 2% d'additifs conducteurs)	Raccord fileté métallique	-40 °C+150 °C (-40 °F+302 °F)	-1 bar40 bar (-14.5 psi580 psi)	316L, PTFE (TFM4220)
		Bride non plaquée			
		Bride plaquée 1)		-1 bar16 bar (-14.5 psi232 psi)	PTFE (TFM4220)

1

voir Informations à fournir à la commande, $\rightarrow \stackrel{\triangle}{=} 6$

1) Les DN150, ANSI 6", JIS 150A sont toujours plaqués PTFE antistatique (= noir)

Coefficient diélectrique

■ dans un tube de mesure : $\epsilon r \ge 1,4$

■ en émission libre : $\epsilon r \ge 1,9$


10.1.7 Construction mécanique

Poids

- Boîtier F12/T12 : env. 4 kg (8.82 lbs) + poids de la bride
- Boîtier F23: env. 7,4 kg (16.32 lbs) + poids de la bride

Matériaux (pas en contact avec le process)

Données des matériaux des boîtiers T12 et F12 (résistant à l'eau de mer, revêtement pulvérisé)

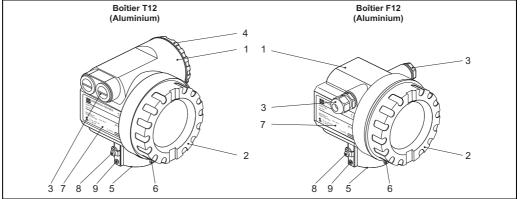


L00-x12xxxx-16-00-00-de-001

Pos.	Composant	Matériau		
1	Boîtiers T12 et F12	AlSi10Mg		
2	Couvercle (afficheur)	AlSi10Mg		
	Joint	Fabricant SHS: EPDM 70pW FKN		
	Hublot	Verre ESG-K		
	Joint du hublot	Produit d'étanchéité au silicone Gomastit 402		
	Joint	Fabricant SHS : EPDM 70pW FKN	Trelleborg : EPDM E7502	
	Presse-étoupe	Polyamide (PA), CuZn nickelé		
3	D. I.	PBT-GF30	1.0718 galvanisé	
	Bouchon	PE	3.1655	
	Adaptateur	316L (1.4435)	AlMgSiPb (anodisé)	
4	Couvercle (compartiment de raccordement)	AlSi10Mg		
	Joint du couvercle	Fabricant SHS : EPDM 70pW FKN	Trelleborg: EPDM E7502/E7515	
	Griffe	Vis : A4 ; griffe : Ms nickelé ; rondelle élastique : A4		
5	Joint d'étanchéité	Fabricant SHS : EPDM 70pW FKN	Trelleborg: EPDM E7502/E7515	
	Rondelle frein pour étiquette	VA		
6	Câble	VA		
	Manchon à sertir	Aluminium		
7	Plaque signalétique	1.4301		
	Clou cannelé	A2		
8	Borne de terre :	Vis : A2 ; rondelle élastique : A4 ; étrier de serrage : 1.4301 ; étrier : 1.4310		
9	Vis A2-70			

72


Données des matériaux du boîtier F23 (résistant à la corrosion)

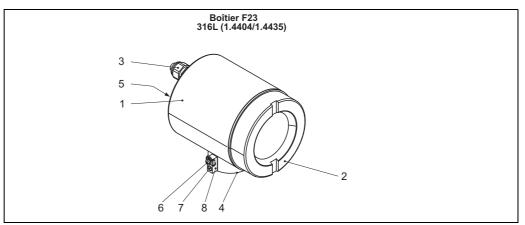

L00-F23xxxx-16-00-00-de-001

Pos.	Composant	Matériau								
1	Boîtier F23	Corps du boîtier : 1.4404 ; col du capteur : 1.4435 ; bornier de mise la terre : 1.4435								
	Couvercle	1.4404								
2	Joint du couvercle	Fabricant SHS: EPDM 70pW FKN								
2	Hublot	Verre ESG-K								
	Joint du hublot	Produit d'étanchéité au silicone Go	omastit 402							
	Joint	Fabricant SHS : EPDM 70pW Trelleborg FKN								
	Presse-étoupe	Polyamide (PA), CuZn nickelé								
3	Bouchon	PBT-GF30	1.0718 galvanisé							
	Douchon	PE	3.1655							
	Adaptateur	316L (1.4435)								
4	Joint d'étanchéité	Fabricant SHS : EPDM 70pW FKN	Trelleborg: EPDM E7502							
5	Plaque signalétique	1.4301								
6	Borne de terre :	Vis : A2 ; rondelle élastique : A4 ; étrier de serrage : 1.4301 ; é 1.4310								
7	Vis	A2-70								
	Rondelle frein pour étiquette	VA								
8	Câble	VA								
	Manchon à sertir	Aluminium								

Matériaux (en contact avec le process)

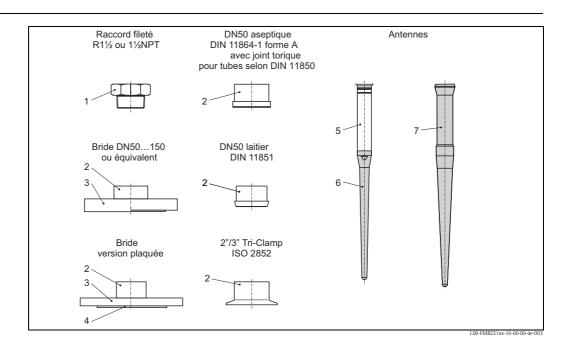

Pos.	Composant	Matériau
1	Adoptotous	316L (1.4435)
1	Adaptateur	PVDF
2	Adaptateur	316L (1.4435)
3	Bride	316L (1.4404/1.4435)
4	Placage	PTFE
5	Tube	316L (1.4435)
6	Antenne tige	PPS, antistatique
		PTFE, antistatique
7	Antenne tige	PTFE, conforme à FDA 21 CFR 177.1550 et USP <88> Class VI (en combinaison avec bride, raccord hygiénique/ laitier DN50 ou TriClamp)

	10.1.8 Certificats et agréments
Sigle CE	L'appareil de mesure est conforme aux exigences des directives CE. Par l'apposition du sigle CE, Endress+Hauser atteste que l'appareil a passé avec succès les tests.
Télécommunication	R&TTE, FCC
Sécurité anti-débordement	WHG, voir ZE00244F/00/DE. SIL 2, voir SD00150F/00/EN "Functional Safety Manual".
Normes et directives externes	EN 60529 Protection antidéflagrante (code IP).
	EN 61010 Consignes de sécurité pour appareils électriques de mesure, commande, régulation et laboratoire.
	EN 61326-X Norme CEM pour les appareils électriques de mesure, commande, régulation et laboratoire.
	NAMUR Groupement d'intérêt pour les techniques d'automatisation de l'industrie de process.
Homologation pour les constructions navales	GL (Germanisch Lloyd), ABS, NK – HART – pas antenne HT

Certificat Ex

Tableau des correspondances Conseils de sécurité (XA, XC) et Certificats (ZD, ZE) / appareil :

		ZEZ44r Variant	ZD135	ZD133F	ZD129f ZD132f	ZD128	ZD126	ZD021	ZD060	ZD058	ZD056	XC007	XA375	XA373	XA372F	XA370	XA369	XA367	XA366	XA365	XA364F	XA363	XA362	XA362	XA361	XA360F	XA35/I	XA357	XA354	XA277	XA233	XA209	XA208	XA206	XA205	XA204	XA106	XA105	XA102	XA101	XA099
Caractéristique			Н			H		-	17	-	H	Ŧ	Н	-	H	-	Н		H	- 1			, I	Н	-	H	-	H	7	H	Ŧ	#	Н	#		7	Н		Ŧ	Н	
	Zone non Ex	A F X	Н	Н	+	Н	Н	+	Н	+	Н	Н	Н	+	Н	+	Н	Н	Н	+	Н	Н		Н	+	Н	H	Н	+	Н	+	₽	Н	Н	Н	+	Н	H	+	Н	H
	Zone non Ex, WHG ¹⁾	F A	Н	Н	٠	Н	Н	+	Н	+	Н	н	Н	+	Н	+	Н	Н	Н	+	Н	Н	H	Н	+	Н	٠	Н	+	Н	+	₩	Н	Н	Н	+	Н	H	+	Н	-
	ATEX II 3G Ex nA II T6, XA ²⁾	н	Н	Н	٠	Н	Н	Н	Н	+	Н	н	Н	٠	Н	+	Н	Н	Н	+	Н	Н	H	Н	+	Н	٠	Н	+	H	+	+	H			VV	H	H	+	Н	
	ATEX II 1/2G Exia IIC T6,ATEX II 3D,XA 2)	╫	Н	Н	٠	Н	Н	+	Н	+	Н	H	Н		H	-	Н	Н	Н	+	Н	Н		Н	+	Н	٠	Н	+	Ĥ	Ŧ	1	Ĥ	1	Ĥ		Ĥ	H	+	Н	
	NEPSI Ex ia IIC T6	J	Н	Н	٠	Н	Н	Н	Н	+	Н	н	ľ	ľ	H	_ X	Н	Н	Н	+	Н	Н	H	Н	+	Н	H	Н	+	Н	+	₽	Н	H	Н	+	Н	H	+	Н	
	NEPSI Ex d(ia)ia IIC T6	-	Н	Н	٠	Н	Н	+	Н	+	Н	H	Н	+	H	4	Н	٠	Н	+	Н	Н	H	Н	+	Н	٠	Н	+	Н	+	₽	Н	٠	Н	+	Н	H	+	Н	
	TIIS Ex d (ia) IIC T4	╟	Н	Н	٠	Н	Н	Н	Н	+	Н	H	Н	+	Н	+	Н	Н	Н	+	Н	Н	H	Н	+	Н	٠	Н	+	Н	+	₽	Н	H	Н	+	Н	H	+	Н	-
	CSA General Purpose	N	Н	Н	+	Н	Н	4	Н	+	Н	+	Н	+	Н	+	Н	H	Н	+	Щ	Н		Н	+	Н	+	Н	+	Н	4	₽	Н	H	Н	+	Н	H	+	Н	
	NEPSI Ex nAL IIC T6	R	Ц	Н	L	Ш	Н	Ц	Н	1	Н	×	Ц	1	Ш	4	Ц	L	Ш	4	Щ	Н		Н	4	Ц	Ļ	Н	4	Ц	4	₽	Ц	Į.	Н	4	Ц	Н	4	Н	ш
	FM IS Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zone 0, 1, 2	s	Н	Н	×	X	X	×	Н	+	X X	4	Н	+	Н	+	Н	L	Н	+	Щ	Н		Н	+	Н	H	Н	4	Н	4	¥	Н	H	Н	+	Н	H	+	Н	ш
10	FM XP Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zone 1, 2	T	Ц	Н	1	Щ	Ш	Ц	Н	×	Ш	4	Ц	4	Ц	4	Ц	L	Ц	\bot	Щ	Н		Ц	4	Ц	1	Ц	4	Ц	4	₽	Ц	Į.	Ц	4	Ц	Н	4	Ц	ш
Agrément :	CSA IS Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zone 0, 1, 2	U	× >	(X	×	П		Щ	×	×		1	Ц	1	Ц	1	Ц				Ц	Ш		Ш		Ц			1	Ц	1	1	Ц	1	Ц	\perp	Ц		1	Ц	Ш
	CSA XP Cl.I Div.1 Gr.A-D, Zone 1, 2	٧	Ц	Ц	L	Щ	Ш	×	Ц	Ļ	Ц	Į.	Ц	Į.	Ц	1	Ц	L	Ц		Ц	Ц		Ц	1	Ц	L	Ц	1	Ц	1	Ш	Ц	Į.	Ц	Д	Ц	Ц	Į.	Ц	Ш
	Version spéciale	Υ	Ц	Ц		Щ	Ш	Ц	Ц	L	Ц	Į.	Ц	1	Ц	1	Ц	L	Ц		Ц	Ц		Ц	1	Ц	L	Ц	4	Ц		Ш	Ц	Ļ	Ц	_	Ц	Ц	4	Ц	Ш
	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, IECEx Zone 0/1	1	Ц	Ш		Ш		Ц	Ц		Ш	Т	Ц		Ц		Ц	<	X		×	Ш		х		Ц		×	×	Ц			× Þ	۲	Ш	х×	Ш		x	Ц	×
	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, XA, IECEx Zone 0/1 3)	2	Ш	Ш		Ш		Ш	Ц			Ш	Ш		Ш		×	×	Ш	х	Ш	Ш	х	Ш	×	Ш	×	Ш		Ш	×	: x	Ш	×	×	Ш	х	L	۲	Ш	Ш
	ATEX II 1/2G Ex em (ia) IIC T6	3	Ш	Ш					Ш			Ш	Ш				Ш				Ш	Ш				Ш		Ш		Ш			Ш	1		Ш	Ш			Ш	×
	ATEX II 1/2G Ex d (ia) IIC T6, IECEx Zone 0/1	4	Ш	Ш					Ш			П	П				Ш					Ш				Ш			ĸ	П			П							х	
	ATEX II 1/2G Ex d (ia) IIC T6, XA, IECEx Zone 0/1 3)	5	П	П					П			П	П				П					П				ΧI				П			П				П	x		П	
	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, WHG, IECEx Zone 0/1	6 X	П	П		П			П	Т	П	П	П	Т	П	П	П	<	x		x	П	×	П		П	×	П	×	П	Т	Т	x þ	$\langle T$	П	х×	П		x	П	×
	ATEX II 1/2G Ex ia IIC T6, WHG, XA, IECEx Zone 0/1 3)	7 X	П	П					П			Ι	П				x	х		×		х			×		×	П		П	×	i x	П	×	x		x	×	<	П	
	ATEX II 1/2G Ex em (ia) IIC T6, WHG	8 X	Ш	Ш					Ц			Т	Ш				Ш					Ш				Ш				Ш			Ш	Ц		Ц	Ш			Ц	x
	4-20mA SIL HART, afficheur 4 lignes VU331 4)	АХ	П	х	x	$ \rangle$	ίX	×	П	κx	Þ	ΚX	П	x	X :	×х	X :	ΚX	x		П	П				X.	×		×Χ	X	×	x	∐ è	۲	×	×	П	ХX	<	х	х×
	4-20mA SIL HART, sans afficheur 5)	вх	П	х	x	\square	ίx	×	П	κx	×	ΚX	П	×	X :	×х	x	ΚX	x		П	П		П		x	×		×Χ	×	×	x	Π	$\langle T$	×	×	П	ХX	₹	x	х×
	PROFIBUS PA, afficheur 4 lignes VU331 4)	СХ	x >		х	х	П	хх	x	×	х	×	×	хx	\prod	ĸ	П	Г	\prod	κx	хх	x	хx	x	хx	Χ	х	× :	×	X	х×		х	×	П	×Τ	x	×	x	х	×П
	PROFIBUS PA, sans afficheur 5)	DΧ	x >		х	х	П	хx	x	×	х	×	×	хx	Π	×	П		T)	κx	х×	x	х×	×	хx	×	×	× :	×	×	х×		x	×	П	x	x	x	x	x	×
40	FOUNDATION Fieldbus, afficheur 4 lignes 4)	Е	x >	(х	х	П	хх	x	×	х	×	×	хx	Π	ĸ	П		П	x	×	П	x	х	x	×		× :	ĸ	X	х×		x	×	П	x	x	x	х	х	×
Sortie : configuration :	FOUNDATION Fieldbus, sans afficheur 5)	F	x >	(x	х	T	хx	x	×	х	×	×	хx	П	×	П		П	х	×	П	x	х	×	×		× i	×	×	х×	1	x	×	П	x	×	×	x	х	×
	4-20mA SIL HART, préparé pour FHX40	κх	П	П	x	П	х		П	×	Þ	ΚX	П	×	x :	×х	П	х	х		П	П		П		x i	×	Π	×Χ	x	×	Т	П	Г	×	×	П	 	۲	П	×
	PROFIBUS PA, préparé pour FHX40	LΧ	 	(х	П	x	x		х	×	×	хx	Π	x	П		П		П	х	х×	x	хx	x	x	× i	×	x	×	Т	П	×	П	x	x		х	П	
	FOUNDATION Fieldbus, préparé pour FHX40	М	 	(Т	x	Т	×	×	t	x	×	×	××	Ħ	×	П	Т	П	T	Т	П	×	×	×	x	Т	x :	×	×	×	Т	П	×	П	x	×	Т	×	П	Т
	Version spéciale	Υ	П	П		П	Т		П	T	П	T	П	T	П	T	П		П		Т	П		П	1	П		П	T	П		T	П	Т	П	T	П		T	П	
	F12 Alu, revêtu IP65 NEMA4X	А	П	П				х	x i	×	Χ×	ΚX	x	x	х	×	П	Ī				П			хx	П	хx	х	х	х	×	T	П	Г		T	×	þ	ΚX	П	×
	F23 316L IP65 NEMA4X	В	 		x	x	х	x	П	T		×	×	×	x	×	П	х	×			х	х×	х		П				x	×	T	П	×	х	х×	П		T	П	
50 Boîtier :	T12 Alu, revêtu IP65 NEMA4X ⁶⁾	С	П	П		П	П	×	П	×	П	T	П	×		x	П	T	П		Т	П		П	T	x	Ť		×	П		T	П	Т		T	П	x	T	x	×
	T12 Alu, revêtu IP65 NEMA4X + OVP 6,7)	D	x	x	x			x	П		П	×	X	×	x	×	x	<		×Χ	x x	П		П		П		П	T	x	х×	x	x i	<	П		П		T	П	
I	Version spéciale	Υ	H	Н		П	П	П	Ħ	Ť	П	T	H	1	Ħ	T	Н				H	Н		П	T	Н	T	Ħ	1	Ħ		T	П	t	Ħ	1	Н		T	П	

- 1) WHG allemand uniquement avec certificat ZE00244F/00/de.
- 2) Antenne entièrement isolée ; tenir compte des Conseils de sécurité (XA) (charges électrostatiques) !
- 3) Tenir compte des Conseils de sécurité (XA) (charges électrostatiques)!
- 4) Représentation des courbes enveloppes sur site.
- 5) Via communication
- 6) Compartiment de raccordement séparé.
- 7) OVP = protection contre les surtensions.

10.1.9 Documentation complémentaire


Documentation complémentaire

Vous trouverez la documentation complémentaire sur les pages Produits sous "www.fr.endress.com".

- Information technique (TI00345F/14/FR)
- Manuel de mise en service "Description des fonctions de l'appareil" (BA00221F)
- Safety Manual "Functional Safety Manual" (SD00150F/00/EN)
- Certificat "Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" (ZE00244F/00/DE)
- Instructions condensées (KA001003F/14/FR)


11 Annexe

11.1 Menu de configuration HART (afficheur)

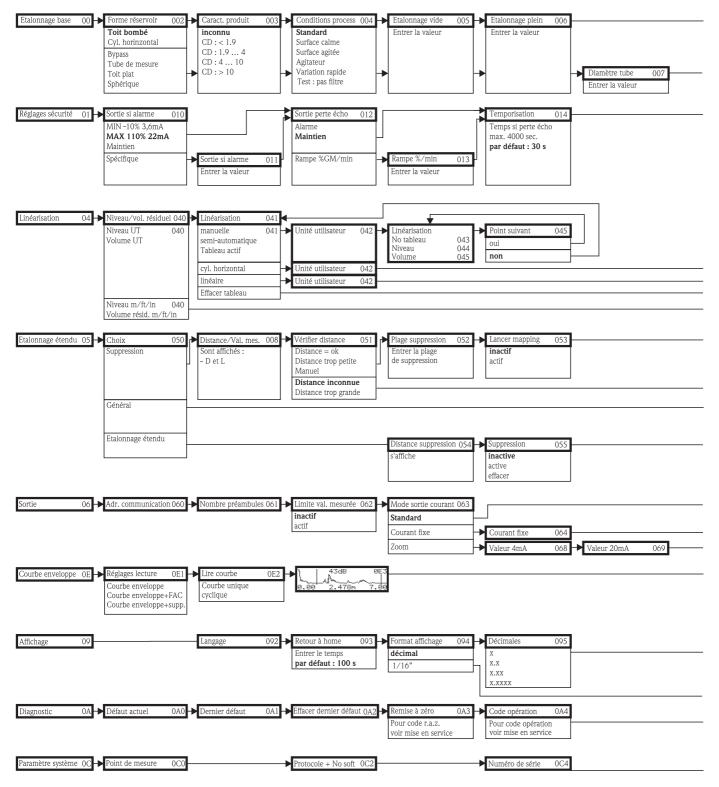

Remarque! Les valeurs par défaut de chaque paramètre sont indiquées en gras.

L00-FMR2xxxx-19-00-01-de-036

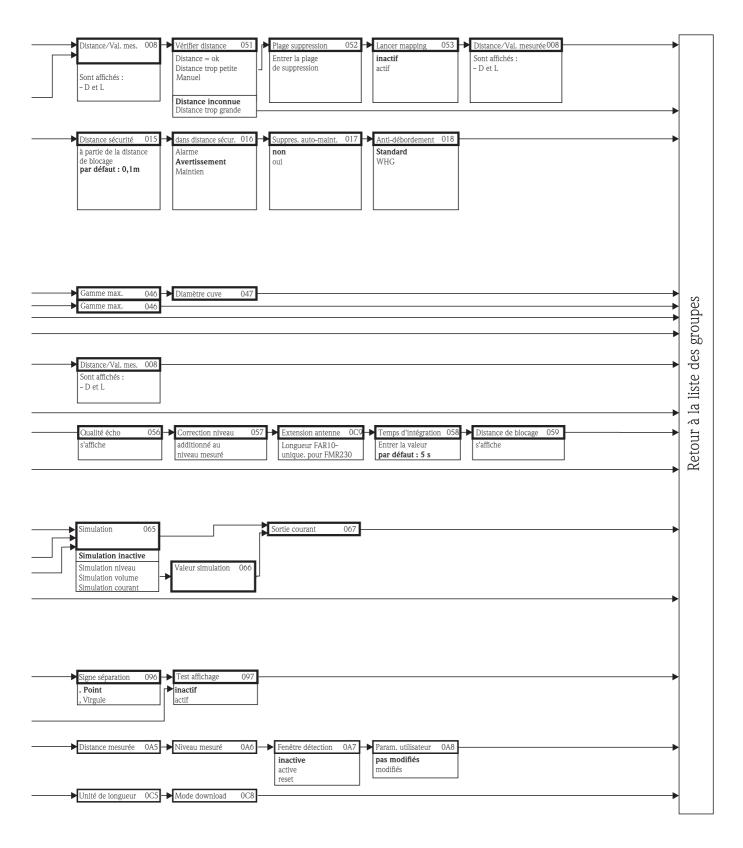

L00-FMR2xxxx-19-00-02-de-036

11.2 Brevets

Ce produit est protégé par au moins l'un des brevets listés ci-dessous. D'autres brevets sont en cours.

- ■US 5,387,918 \(\Rightarrow\) EP 0 535 196
- ■US 5,689,265 \(\Rightarrow\) EP 0 626 063
- ■US 5,659,321
- ■US 5,614,911 \(\circ\) EP 0 670 048
- ■US 5,594,449 \(\color \text{EP } 0 \) 676 037
- ■US 6,047,598
- ■US 5,880,698
- ■US 5,926,152
- ■US 5,969,666
- ■US 5,948,979
- ■US 6,054,946
- ■US 6,087,978
- ■US 6,014,100

Index

A Accessoires 57 Alarme 35 Alignement 10, 49, 54, 64 Analyse des défauts 59 Angle d'émission 15 Avertissement 35	F FHX40 58 Field Communicator 375, 475 25, 36 Fonction des touches 31 Fonctions 28 Forme réservoir 42 FXA191 25
B Boîtier F12 21, 23 Boîtier F23 21, 23 Boîtier T12 22–23 Bypass 46	G Groupes de fonctions
CCâblage.21Capot de protection.14, 57Caract. produit43, 53Caractéristiques techniques68Certificat Ex76Classe de produit.17Code opération32–33Coefficient diélectrique17, 43Commubox25, 57Compartiment de raccordement23Compensation de potentiel26Conditions de mes16, 44Configuration27, 32Conseils de montage14Conseils de sécurité4Conseils et symboles de sécurité5Courbe enveloppe49, 54Cuve / silo53	Interface service FXA291 57 Interface utilisateur 30 J Joints 56 M Maintenance 56 Menu de configuration 27–28 Messages d'erreur 35 Messages d'erreur système 60 Mesure dans une cuve en matière synthétique 15 Mise au rebut 67 Mise en service 39 Montage 10 Montage dans un tube de mesure 10 Montage en émission libre sur une cuve 10, 18
DDéclaration de conformité9Déclaration de décontamination67Défaut d'application62Déverrouillage33Diamètre tube46Dimensions12Distance40, 46–47Distance de sécurité40	N Nettoyage extérieur 56 Niveau 40 O Optimisation 64 P Paramètres matrice 78 Pièces de rechange 66
EEcart de mesure69Echos parasites47, 64Eléments internes14Etalonnage base40, 42, 52Etalonnage plein40, 45, 53Etalonnage vide40, 45, 53	Plaque signalétique

R
Raccordement
Remise à zéro
Remplacement
Réparation56
Réparation des appareils certifiés Ex
Retour de matériel
RMA422
RN221N
Rotation du boîtier
S
Sécurité de fonctionnement4
Sigle CE
Structure de commande
Suppression des défauts
Suppression des échos parasites
Suppression écho fixe
т
Taille de l'antenne
Télécommunication
Tube de mesure
U
Utilisation conforme
V
Verrouillage
9



People for Process Automation

Declaration of Hazardous Material and De-Contamination *Déclaration de matériaux dangereux et de décontamination*

N° RA	C C	lease reference the l learly on the outside Prière d'indiquer le 1 'extérieur sur l'emba	keturn Authorization of the box. If this planting numéro de retour c allage. Un non resp	on Number (RA#), procedure is not f communiqué par l pect de cette direc	, obtained from ollowed, it may E+ <i>H (RA#) sur i</i> ctive entraîne u	result in the refusal tous les documents n refus de votre env	of the package de livraison et d	and mark the KA at our facility. <i>le le marquer à</i>								
and De-Contamina packaging. Conformément au "Déclaration de m	gulations and for the safety of ation", with your signature, l ax directives légales et pour natériaux dangereux et de de coller sur l'emballage.	pefore your orde la sécurité de n	er can be handl os employés et	led. Please ma t de nos équip	ike absolutel Dements, no	y sure to attach us avons besoir	it to the out n de la prése	tside of the								
Type ofi nstrume Type d'appareil/de					Serial n	umber de série										
Used as SIL d	levice in a Safety Instrum	ented System	/ Utilisé comn	ne appareil SII	L dans des ir	nstallations de s	écurité									
Process data/Doi	,	ature / Tempér tivity / Conduc				:/ Pression ı/Viscosité										
Medium and war Avertissements pou	rnings ur le produit utilisé					×										
	Medium /concentration Produit/concentration	Identification CAS No.	flammable inflammable	toxic <i>toxique</i>	corrosive corrosif	harmful/ irritant dangereux pour la santé/ irritant	other * autres *	harmless inoffensif								
Process medium Produit dans le process Medium for process cleaning Produit de nettoyage Returned part																
cleaned with Pièce retournée nettoyée avec	-															
Cochez la ou les ca	one of the above be applicable ase(s) appropriée(s). Veuillez ilure / Description du défa	, include safety of joindre la fiche	explosif, oxyda data sheet and, de données de	nt, dangereux if necessary, sp sécurité et, le	pour l'envire pecial handlin cas échéant	, les instruction.	ies biologique s spéciales de	es, radioactif								
Commons data /	Informations sur la société															
	été		Phone	e number of co	ontact perso	n / N° téléphor	ne du contac	t :								
Address / Adress	5 <i>e</i>		Fax /	Fax / E-Mail												
			Your o	order No. / V	otre N° de c	:de										
parts have been car <i>"Par la présente no</i>	that this declaration is filled refully cleaned. To the best of ous certifions qu'à notre coi r ailleurs qu'à notre connais é dangereuse."	of our knowledg Innaissance les i	ge they are free Indications faite	of any residu es dans cette	es in danger <i>déclaration</i>	ous quantities." sont véridiques	et complète	es.								
(.1	dota)	Nom- 4	/Comic-			Ciarret	ino / Cionsti	110								

www.endress.com/worldwide



People for Process Automation

